

## واحد کار نهم

### توانایی انتخاب الکتروود روپوش دار

#### هدف کلی

انتخاب الکتروود روپوش دار مناسب برای جوشکاری فلزات آهنی

هدف های رفتاری: فراگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

- ۱- الکتروودهای روپوش دار را معرفی کند.
- ۲- نقش روپوش الکتروود را با انجام آزمایش کارگاهی مشخص کند.
- ۳- مواد تشکیل دهنده ی روپوش الکتروود را شرح دهد.
- ۴- کلاس بندی الکتروودهای روپوش دار را معرفی کند.
- ۵- الکتروودها را براساس کد شماره و کد رنگی از یکدیگر تشخیص دهد.
- ۶- روش نگهداری الکتروودها در انبار را توضیح دهد.



ساعات آموزش

جمع	عملی	نظری
۶	۱	۵

## پیش‌آزمون (۹)

- ۱- در کدام گزینه الکتروود ذوب نمی‌شود؟  
 الف - جوشکاری CO<sub>۲</sub>       ب - جوشکاری نقطه جوش   
 ج - جوشکاری آرگن       د - گزینه‌ی ب و ج
- ۲- آیا روپوش الکتروود جریان برق را هدایت می‌کند؟  
 بلی       خیر
- ۳- شکل ظاهری گرده جوش ماهیچه‌ای به کدام گزینه مرتبط است.  
 الف - روپوش الکتروود روپوش‌دار       ب - مغز الکتروود و روپوش‌دار   
 ج - مغز الکتروود و روپوش الکتروود و لبه‌های کار       د - فقط قسمتی از مغز الکتروود
- ۴- دودی که الکتروود روپوش‌دار تولید می‌کند عهده‌دار چه نقشی در جوشکاری است؟  
 الف - اکسیژن و ازت هوا را از محل ذوب دور می‌کند.       ب - گرمای زیادی تولید می‌کند.   
 ج - باعث ذوب مغز الکتروود می‌شود.       د - باعث ایجاد قوس الکتریک می‌شود.
- ۵- چگونه الکتروودها را از هم تمیز می‌دهند؟  
 الف - از رنگ روپوش       ب - از روی اعداد حک شده روی آن‌ها   
 ج - از روی علامت‌رنگی انتهای الکتروود و دورروپوش       د - گزینه‌ی ب و ج
- ۶- با کدام دستگاه‌ها، از همه نوع الکتروود روپوش‌دار می‌توان برای جوشکاری استفاده‌ی مطلوب کرد؟  
 الف - ترانسفورماتور و رکتیفایر       ب - دینام جوش و رکتیفایر جوش   
 ج - ترانسفورماتور و دینام جوش       د - فقط رکتیفایر AC/DC
- ۷- وقتی می‌گوییم الکتروود ۳/۲۵، یا الکتروود ۴ چه موضوعی به ذهن می‌رسد.

پاسخ تشریحی:

.....  
 .....

- ۸- در کدام وضعیت هر نوع الکتروودی را می‌توان به کار برد؟  
 الف - سطحی       ب - افقی   
 ج - عمودی       د - بالای سر
- ۹- آیا جوش‌های انجام شده با انواع الکتروودهای فولادی استحکام یکسان دارند؟  
 بلی       خیر
- ۱۰- برای جوشکاری قطعات ضخیم فولادی باید اول قطعه را .....  
 الف - سرد کرد       ب - گرم کرد   
 ج - نازک کرد       د - عملیات خاص لازم ندارد




شکل ۹-۱- الکترود روپوش دار

۹-۱- معرفی الکترودهای فولادی روپوش دار  
الکترود یک میله فلزی یا غیرفلزی، مانند کربن است که در مدار الکتریکی قرار می گیرد. الکترود دو نوع است:

۱- الکترود ذوب شدنی (مصرفی)

۲- الکترود ذوب نشدنی (غیر مصرفی)

در جوشکاری از قوس الکتریکی با الکترود روپوش دار مغزی فلزی الکترود شکل ۹-۱ یعنی انتهای الکترود که بدون روپوش است، در دهانه ی انبر قرار می گیرد و در تماس با قطعه کار قوس الکتریکی برقرار می شود و روپوش الکترود در اثر گرمای قوس ایجاد شده سوخته و ذوب می شود و سرباره را تشکیل می دهد. و نقش زیادی در کمیت جوش به عهده دارد که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

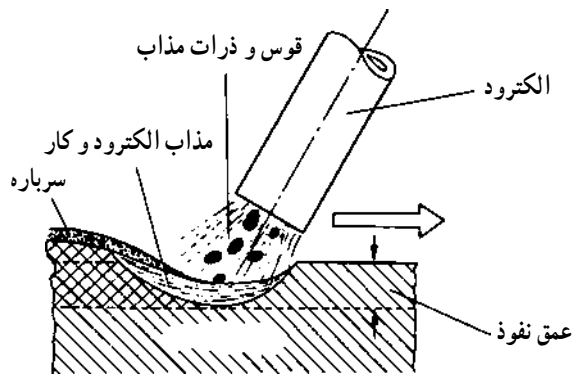


شکل ۹-۲- چگونگی تشکیل فلز جوش

مغز الکترود ضمن ایجاد قوس، خود ذوب شده و با مذاب لبه های کار حوضچه ی مذاب را به وجود می آورد و پس از انجماد، فلز جوش را تشکیل می دهد (شکل ۹-۲).


### ۹-۱-۱- کاربرد الکترود مصرف شدنی بدون

روپوش: در جوشکاری قوس الکتریکی ممکن است الکترود لخت مصرف شود و به جای روپوش، از گازهای مختلف که به گاز محافظ معروف هستند استفاده کرد و نقش حفاظت از مذاب را به عهده گیرد. که به جوشکاری با الکترود مصرف شدنی و گاز محافظ معروف هستند که به آن MIG/MAG گفته می شود (شکل ۹-۳).

الکترود لخت توسط غلتک و از طریق لوله خرطومی به انبر جوشکاری هدایت شده و قوس الکتریکی ایجاد می کند و به تدریج ذوب می شود.

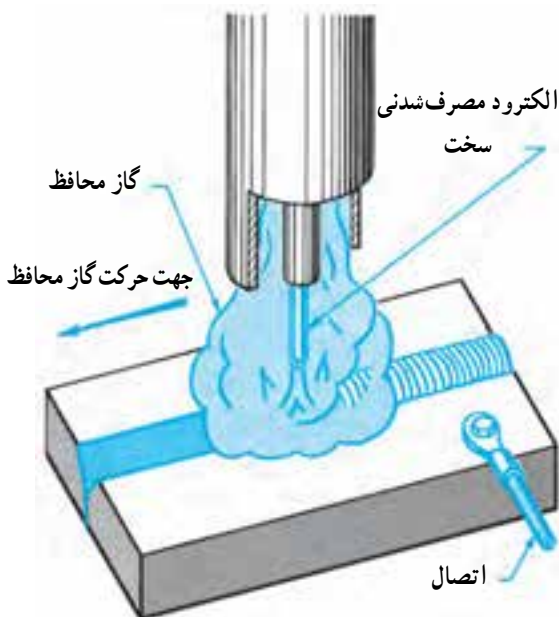

شکل ۹-۳- حفاظت در جوشکاری MIG/MAG با گاز عملی می شود.

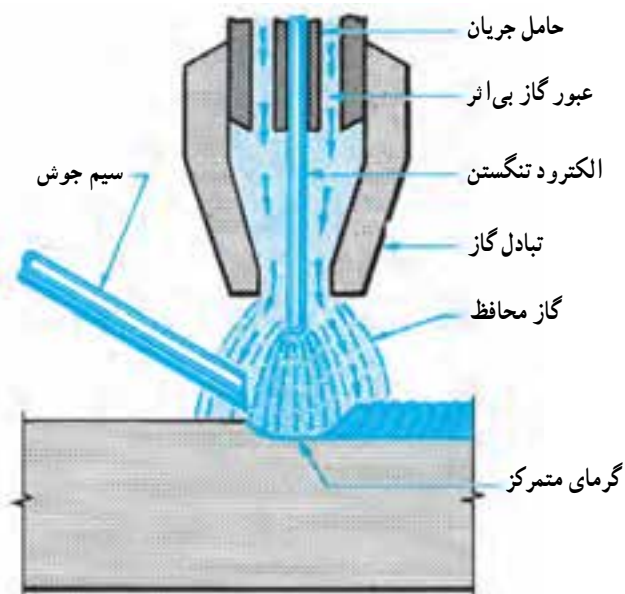

شکل ۹-۴ حفاظت در جوشکاری TIG یا جوش آرگن

۹-۱-۲ کاربرد الکتروود مصرف شدنی: در جوش آرگن حفاظت از الکتروود تنگستن که فقط قوس الکتریکی ایجاد می کند ولی مصرف نمی شود به عهده ی گاز محافظ است. همچنین گاز آرگن مذاب لبه های کار و مذاب سیم جوش را به عهده دارد. این فرآیند جوشکاری را TIG هم می گویند (شکل ۹-۴).

(زمان ۱ ساعت)

## ۹-۲ دستورالعمل آزمایش کارگاهی نقش حفاظت در جوشکاری های قوس

به ترتیب مراحل زیر را اجرا کنید.


۱- روی سندان، به وسیله ی چکش، روپوش یک الکتروود E6013 به قطر 3/25 را بردارید (شکل ۹-۵).



شکل ۹-۵ حذف روپوش الکتروود

۲- سپس با کاغذ سنباده ی باقی مانده روپوش میله ی مغز فلزی را پاک کنید (شکل ۹-۶).

چون حتی مقدار کمی از روپوش هم می تواند در کیفیت آزمایش مؤثر باشد (هدف استفاده از میله مغز الکتروود روپوش دار این است که در آزمایش فقط نقش روپوش الکتروود مورد ارزیابی قرار گیرد).

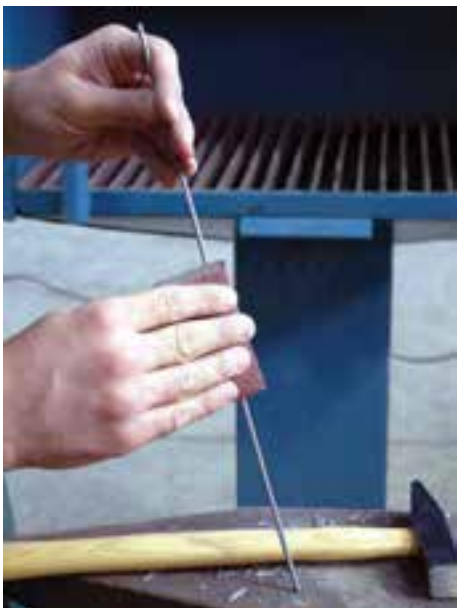

شکل ۹-۶

۳- چهار عدد تسمه به ابعاد  $100 \times 30 \times 3$  میلی متر با ارّه برید (شکل ۹-۷).



شکل ۹-۷

**نکته مهم:** برای بریدن تسمه با کمان ارّه لازم محلّ برش نزدیک گیره باشد و به تیغ ارّه فشار زیادی وارد نشود تا هم قطعه کار ارتعاش نداشته باشد و هم دندانه های تیغ ارّه سالم بماند.



شکل ۹-۸- خال جوش شده قطعات

۴- تسمه ها را به صورت شکل ۹-۸ دو به دو به هم خال جوش دهید. یکی از این دو اتصال خال جوش خورده را با الکتروود روپوش دار در یک طرف جوشکاری کنید. سرباره را از روی خال جوش ها کاملاً پاک کنید و اطراف درز دو قطعه را با برس سیمی کاملاً تمیز کنید.



شکل ۹-۹

۵- اتصال دوم را با استفاده از الکتروود بدون روپوش و جریان DC و با آمپر بالاتر از معمول، حدود  $120^\circ$  آمپر، در یک طرف جوشکاری کنید (شکل ۹-۹).

۶- سطوح هر دو جوش را با چکش جوش و برس سیمی از سرباره کاملاً تمیز کنید.

۷- ابزار و وسایل را جمع آوری و تمیز کنید و به انبار تحویل دهید.

در پایان آزمایش به سؤالات زیر پاسخ داده و در خصوص هر کدام از سؤال با هنرآموز مربوطه در این موارد تبادل نظر کنید.

۱- ایجاد قوس با الکتروود سخت چگونه است؟

دشوار است و خیلی مهارت می خواهد

آسان و راحت است

۲- آیا قوس با الکتروود بدون روپوش پایدار است یا قطع می شود؟

پایدار است

قطع می شود الکتروود به کار می چسبد

۳- آیا در جوشکاری با الکتروود سخت مذاب رقیق و روان است؟

بلی

خیر

۴- آیا مذاب به راحتی در درز جریان پیدا می کند؟

بلی

خیر

۵- جوشکاری با الکتروود بدون روپوش چگونه است؟

کنترل مذاب مشکل است

کمی مشکل است

۶- جرقه های جوشکاری با الکتروود بدون روپوش در مقایسه با الکتروود روپوش دار (از نقطه نظر فراوانی - درستی و ریزی) چگونه است؟

زیاد و درشت تر است

مانند الکتروود روپوش دار است

۷- سطح جوش با الکتروود بدون روپوش چگونه است؟ آیا گرده ها منظم هستند؟

گرده ها نامنظم و برجسته است

شکل ظاهری خوب است

۸- نفوذ جوش کم است یا زیاد؟

زیاد است

کم است

۹- آیا در سطح جوش سوراخ هایی هم مشاهده می شود؟

بلی

خیر



شکل ۹-۱۰

حال هر دو قطعه‌ی جوش داده شده را به گیره ببندید و مطابق شکل ۹-۱۰ با چکش محل جوش را بشکنید.

<input type="checkbox"/> الکتروود لخت <hr/> <input type="checkbox"/> الکتروود روپوش دار
--

<input type="checkbox"/> الکتروود لخت <hr/> <input type="checkbox"/> الکتروود روپوش دار
--

**پاسخ تشریحی:**

.....


.....

.....

۱۰- کدام اتصال شکننده تر است؟

۱۱- فلز جوش در کدام اتصال با قطعات کار درگیری بیشتری دارد؟

موارد فوق در آزمایش کارگاهی یک مقایسه‌ی ظاهری است چنانچه بررسی از طریق دستگاه‌ها و امکانات مختلف فلزشناسی انجام شود. مشکلات و معایب جوشکاری با الکتروود بدون روپوش در مقایسه با الکتروود روپوش دار بیشتر مشخص خواهد شد. حال نقش روپوش الکتروود را در چند سطر بنویسید.

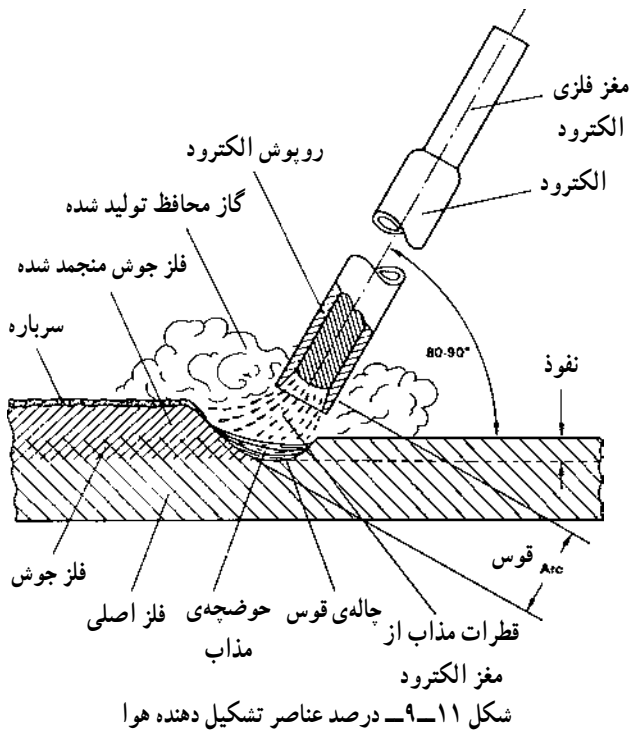

### ۹-۳- مواد تشکیل دهنده‌ی روپوش الکترود فولادی

بخشی از روپوش الکترود در اثر گرمای شدید قوس می‌سوزد و به صورت دود یا قشر گازی درمی‌آید که همانند یک گاز محافظ در اطراف قوس عمل می‌کند و حوضچه‌ی مذاب را از نفوذ هوا محافظت می‌کند (شکل ۹-۱۱).

مغز فلزی الکترود یا قسمتی از لبه‌های کار ذوب شده که پس از انجماد فلز جوش را تشکیل می‌دهد.


جدول ۹-۱ - اجزای سازنده‌ی هوای کره زمین

نام	فرمول شیمیایی	درصد حجمی
اجزای اصلی		
نیتروژن	N <sub>۲</sub>	۷۸
اکسیژن	O <sub>۲</sub>	۲۱
اجزای جزئی		
آرگون	Ar	۰/۹۶
کربن دی‌اکسید	CO <sub>۲</sub>	۰/۰۳
اجزای ناچیز	Ne - NH <sub>۳</sub> - He - CH <sub>۴</sub> Kr - Co <sub>۲</sub> ...	در مجموع ۰/۰۱

همان‌طور که در جدول ۹-۱ مشاهده می‌کنید هوا شامل اکسیژن و ازت است در صورتی که به منطقه‌ی قوس و حوضچه‌ی مذاب نفوذ کند با فولاد ترکیب می‌شود و جوش را شکننده‌تر و سخت می‌کند. به علاوه، این گازها می‌توان در مذاب حل شده و در جوش ایجاد مک کنند.

### ۹-۳-۱- مواد تشکیل دهنده‌ی دود و گازهای محافظ:

 شامل موادی مانند سلولز و گرافیت است که در اثر سوختن گاز CO<sub>۲</sub> و CO و H<sub>۲</sub> تولید می‌کنند و یا کربنات‌های کلسیم CaCO<sub>۳</sub> و کربنات‌های دیگر است که در اثر حرارت تجزیه شده و گاز CO<sub>۲</sub> و اکسید کلسیم تولید می‌کند که با سرباره ترکیب می‌شود.



گاز + اکسید کلسیم → کربنات کلسیم




شکل ۹-۱۲ - سرباره‌ی تشکیل شده در خط جوش

### ۹-۳-۲- مواد تشکیل دهنده‌ی سرباره: شامل



سیلیس، اکسیدها، کربنات‌های فلزی و سیلیکات‌های کلسیم و منیزیم است که در موقع جوشکاری ذوب شده و دارای چگالی کمتر از مذاب بوده و روی فلز جوش را می‌پوشاند تا از تبادل حرارتی سریع فلز جوش جلوگیری کند و آهسته سرد شود تا جوش شکننده نشده و اکسید هم نشود (شکل ۹-۱۲).



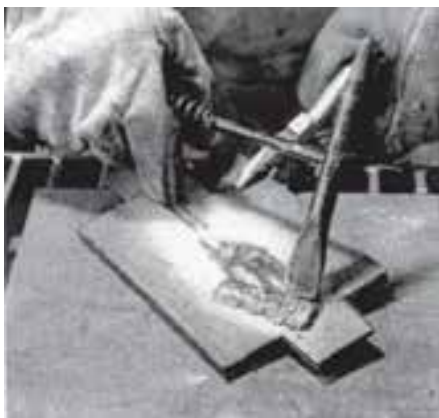

شکل ۹-۱۳- راحت جدا شدن سرباره


از این رو سرباره زودتر از فلز جوش منجمد شده و مانند پوسته‌ای گرده جوش را می‌پوشاند و در شکل‌گیری (برجستگی - فرورفتگی) و فرم خط جوش نقش زیادی ایفا می‌کند پس از سرد شدن ترد شده و به راحتی از سطح جوش جدا می‌شود. از طرف دیگر روپوش‌ها عموماً هنگام انجماد نسبت به فلز جوش کاهش حجم بیشتری داشته و این موضوع نیز باعث راحت جدا شدن سرباره از روی گرده جوش خواهد شد (شکل ۹-۱۳).

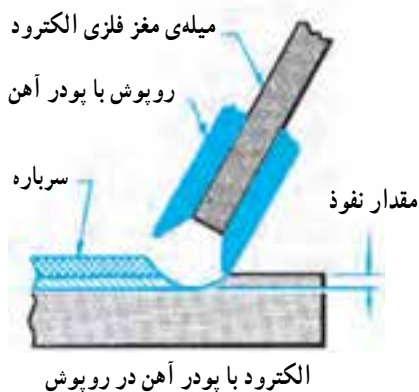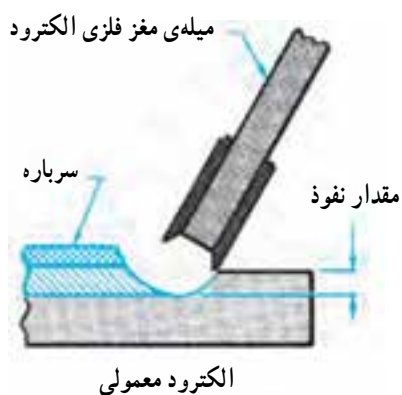

شکل ۹-۱۴- مقایسه‌ی مقدار نفوذ در الکتروود محتوی پودر آهن و بدون پودر آهن

۹-۳-۳- مواد دیگری هم در روپوش الکتروود وجود دارد که خاصیت اکسیژن‌زدایی یا خاصیت آلیاژسازی دارند همچنین موادی از جنس مغز الکتروود در روپوش وجود دارد (مثل پودر آهن) که باعث افزایش راندمان جوش می‌شود.

- مثل الکتروود E1027 که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد پودر آهن علاوه بر سایر مواد تشکیل دهنده در پوشش الکتروود وجود دارد.

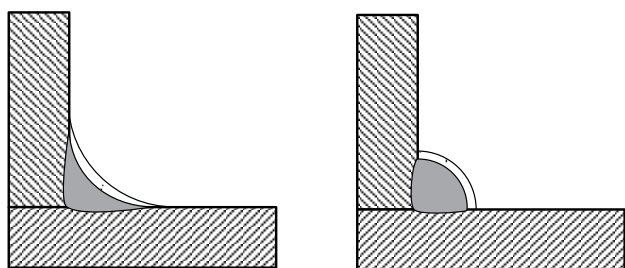

شکل ۹-۱۵

- فرم ظاهری جوش یعنی برجستگی یا فرورفتگی گرده جوش هم به عناصر موجود در روپوش الکتروود بستگی دارد (شکل ۹-۱۵).

عناصر تشکیل دهنده‌ی روپوش و میزان آن‌ها برحسب درصد در روپوش و نقش آن‌ها در جدول ۹-۲ آمده است.

جدول ۹-۲ دلایل کاربرد ترکیبات مختلف روکش‌ها و مقادیر آن‌ها در الکترودهای فولادی نرم برای جوشکاری برق

ترکیبات روکش	وظایف ترکیبات		شماره‌ی استاندارد و تقسیم‌بندی روکش‌های الکترودها بر حسب مقدار ترکیبات (به درصد)									
	اول	دوم	E۶۰۱۰	E۶۰۱۲	E۶۰۲۰	E۶۰۲۷	E۷۰۱۴	E۷۰۱۶	E۷۰۱۸	E۷۰۲۴	E۷۰۲۸	
			E۶۰۱۱	E۶۰۱۳	E۶۰۲۰	E۶۰۲۷	E۷۰۱۴	E۷۰۱۶	E۷۰۱۸	E۷۰۲۴	E۷۰۲۸	
سلولاز	گاز محافظ	-	۲۵-۴۰	۲-۱۲	۱-۵	۰-۵	۲-۶	-	-	۱-۵	-	
کربنات کلسیم	گاز محافظ	کمک ذوب	-	-۵	۰-۵	۴-۵	۰-۵	-	۱۵-۳۰	۱۵-۳۰	۰-۵	
فلوروزید	تشکیل تقاله	کمک ذوب	-	-	-	-	-	-	۱۵-۳۰	۱۵-۳۰	۰-۵	
دولومیت	گاز محافظ	کمک ذوب	-	-	-	-	-	-	-	-	۵-۱۰	
دی‌اکسید تیتانیوم (روتیل)	تشکیل تقاله	تثبیت کننده‌ی قوس	۱۰-۲۰	۳۰-۵۵	۰-۵	۰-۵	۲۰-۲۵	۱۵-۲۰	۰-۵	۲۰-۲۵	۱۰-۲۰	
تیتانات پتاسیم	تثبیت کننده‌ی قوس	تشکیل تقاله	(a)	(a)	-	-	-	-	۰-۵	۰-۵	۰-۵	
فلوسپات	تشکیل تقاله	تثبیت کننده‌ی قوس	-	۰-۲۰	۵-۲۰	۰-۵	۰-۵	۰-۵	۰-۵	-	۰-۵	
میکا	فرودهی	تثبیت کننده‌ی قوس	-	۰-۱۵	۰-۱۰	-	۰-۵	-	-	۰-۵	-	
خاک رس	فرودهی	تشکیل تقاله	-	۰-۱۰	۰-۵	۰-۵	۰-۵	-	-	-	-	
سلیس	تشکیل تقاله	-	-	-	۵-۲۰	-	-	-	-	-	-	
پنبه‌ی نسوز یا پنبه‌ی کوهی	تشکیل تقاله	فرودهی	۱۰-۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
اکسید منگنز	تشکیل تقاله	آلیاژی کردن	-	-	۰-۲۰	۰-۱۵	-	-	-	-	-	
اکسید آهن	تشکیل تقاله	-	-	-	۱۵-۲۵	۵-۲۰	-	-	-	-	-	
پودر آهن	مقدار نشست	برقراری قوس	-	-	-	۴۰-۵۵	۲۵-۴۰	-	-	۲۵-۴۰	۴۰-۵۵	
فروسلیسیم	احیا کننده	-	-	-	۰-۵	۰-۱۰	۰-۵	۵-۱۰	۵-۱۰	۰-۵	۲-۶	
فرومنگز	آلیاژی کردن	احیا کننده	۵-۱۰	۵-۱۰	۵-۲۰	۵-۱۰	۵-۱۰	۲-۶	۲-۶	۵-۱۰	۲-۶	
سلیکات سدیم	ایجاد چسبندگی	کمک ذوب	۲۰-۳۰	۵-۱۰	۵-۱۵	۵-۱۰	۰-۱۰	۰-۵	۰-۵	۰-۱۰	۰-۵	
سلیکات پتاسیم	تثبیت کننده‌ی قوس	ایجاد چسبندگی	(a)	۵-۱۵(a)	۰-۵	۰-۵	۵-۱۰	۵-۱۰	۵-۱۰	۰-۱۰	۰-۵	

حرف (a) در الکترودهای E۶۰۱۱ و E۶۰۱۳ به کار رفته و می‌توان به وسیله‌ی جریان متناوب جوشکاری کرد.



شکل ۱۶-۹- پودرهای تشکیل دهنده‌ی روپوش

#### ۹-۳-۴- روش ساخت الکتروود: برای ساخت

الکتروود مواد تشکیل دهنده‌ی روپوش الکتروود را به صورت پودر در آورده با نسبت‌های مناسب مخلوط کرده شکل ۱۶-۹ با مقداری آب به صورت نم‌دار در قالب‌های استوانه‌ای شکل به صورت فشرده در می‌آورند و در دستگاه اکسترود روی میله‌ی فلزی مغز الکتروود را پوشش می‌دهند و سپس آن را در تونل‌های گرم خشک می‌کنند.

الکتروود معمولاً در بسته‌های ۵ کیلویی به بازار عرضه

می‌شود و نوع بسته‌بندی با توجه به حساسیت الکتروود در مقابل رطوبت و در بعضی موارد درصد رطوبت هوا در محل کاربرد تغییر خواهد کرد (شکل ۱۷-۹).

الکتروودهای سلولزی برای استفاده در مناطق مرطوب (بنادر) در قوطی‌های حلبی که منفذهای آن لحیم شده است به بازار عرضه می‌شود.



شکل ۱۷-۹- بسته‌بندی روپوش الکتروود

#### ۹-۴- طبقه‌بندی الکتروودها از نظر نوع روپوش

روپوش الکتروودها، از نظر خواص و خصوصیت نوع مواد

به کار رفته در روپوش، دارای تقسیمات زیر است:

##### ۹-۴-۱- الکتروود سلولزی: مقدار زیادی سلولز

الکتروود سلولزی وجود دارد. این سلولز در موقع جوشکاری تبدیل به گاز تیدروژن و اکسید کربن می‌شود و به عنوان گاز محافظ، حوضچه‌ی مذاب دلتون قوس را پوشش می‌دهد. سه نوع الکتروود سلولزی در جدول ۳-۹ آمده است.

وجود تیدروژن در فضای قوس باعث ایجاد قوسی قوسی و یا نفوذ بیشتر جوش می‌شود، جوشکاری با این الکتروود همواره با دود زیادی همراه است و سرباره‌ی کمی دارد. این الکتروود جاذب الرطوبه است و در ظرف‌های مخصوص رطوبت بسته‌بندی می‌شود.

جدول ۳-۹- الکتروودهای سلولزی

مخصوص جوشکاری سرازیر و پاس اول ریشه با نفوذ در خط لوله و مخزن‌سازی	E433C19	E4332C4	E6010 E6011
الکتروود سلولزی با مولیبدن که مصرفی مشابه مورد فوق دارد و دارای استحکام مکانیکی برتری می‌باشد.	-	-	E7010-A1

جدول ۹-۴ - الکترودهای روتیلی

خصوصیات و موارد کاربرد	ISO 2560	DIN 1913	AWS/ASME
برای جوشکاری فولادهای ساختمانی، کشتی سازی و ریختگی در تمامی حالات.	E432 R12	E4322 R(C)3	E6013
الکترو روتیلی - سلولزی مناسب برای جوش سرازیر در لوله کشی های گاز ورق های نازک با قابلیت جوشکاری در تمام حالات.	E432 R12	E4322 R(C)3	E6013
برای جوشکاری فولادهای سادهی ساختمانی و کشتی سازی در تمام حالات.	E432 R22	E4321 R22	E6013
برای جوشکاری فولادهای ساختمانی، کشتی سازی و ریختگی در تمام حالات.	E432 R12	E4322 R(C)3	E6013

جدول ۹-۵ - الف - الکترودهای قلیایی

خصوصیات و موارد کاربرد	ISO 2560	DIN 1913 8529	AWS/ASME
برای جوشکاری اتصالی فولادهای پرکربن و روکشی مقاوم در برابر ترکیدن.	E514B26H	E5143B (R)10	E7016
الکترودهای قلیایی برای جوشکاری مخازن تحت فشار و فولادهای پرکربن تا $60^{\circ}\text{C}$ .	E515B20	ESY4276 MnB	E7018-1
الکترو روتیلی برای جوشکاری مخازن تحت فشار و فولادهای پرکربن با حدود ۱۱۵٪ جایگزینی.	E515B 11020H	E5155B10	E7018

### ۹-۴-۲ - الکترو روتیلی: اکسید تیتانیوم به صورت

طبیعی به نام روتیل در روپوش الکترو زیاد است که موجب آسان شدن جوشکاری و پایداری قوس می شود و به دلیل وجود روتیل و عناصر یونیزه کننده در روپوش جوشکاری با جریان AC هم به راحتی انجام می شود و امکان جوشکاری در تمام حالات امکان پذیر است (جدول ۹-۴).

### ۹-۴-۳ - الکترو روتیل نوع قلیایی: در روپوش

الکترودهای قلیایی مقدار قابل ملاحظه کرنات کلسیم و فلورید و آهک وجود دارد. این الکترو به خاطر کم بودن مقدار هیدروژن بهترین نوع الکترو به شمار می رود. الکترودهای کم نئیدروژن (Low cow Hydrogen) از این دسته اند و برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژ، که در مقابل ترک برداشتن حساس اند، بسیار مناسب می باشند. فلز جوش دارای خواص مکانیکی خوب و در مقابل ضربه مقاوم هستند. این الکترو نم گیر است و باید قبل از جوشکاری به مدت ۲ تا ۳ ساعت در کوره الکترو خشک کنی رطوبت آن گرفته شود (جدول ۹-۵).

جدول ۹-۵ ب - درصد عناصر در یک نوع الکتروود اسیدی

سیلیکات‌ها	کربنات آهن و کلسیم	کربنات منگنز	اکسیدها	علائم الکتروود
%۱۰	%۳۰	%۳۰ - %۲۰	%۳۰	AWS
				E7027



شکل ۹-۱۸

**E5/4 3B  
(R10)**

**E 7016**

**E514 B26H**

AWS انجمن جوشکاران آمریکا

BS استاندارد انگلیسی

ISO استاندارد بین‌المللی

Jic استاندارد ژاپن

Din استاندارد آلمان

۹-۴-۴ الکتروود اسیدی: در روپوش، الکتروود اسیدی مقدار زیادی اکسیدها و کربنات‌های منیزیم و نیز مقداری سیلسیم وجود دارد. سرباره‌ی آن حجیم و ظاهر جوش خوب و صاف است و سرباره به راحتی از جوش جدا می‌شود.

۹-۴-۵ الکتروود اکسیدی: اکسید آهن به مقدار زیاد در روپوش الکتروود وجود دارد که موجب نفوذ جوش کم و استحکام کمتر می‌شود (جدول ۹-۲).

۹-۵ روش‌های شناسایی الکتروودهای روپوش‌دار بر اساس استانداردها

الکتروودها معمولاً با چند حرف و چند عدد معرفی و شناسایی می‌شوند و یا با کد رنگی که در قسمت‌های انتهایی الکتروود حک می‌شود قابل شناسایی اند (شکل ۹-۱۸).

استانداردهای جهانی الکتروود که معروف هستند برای فولادهای ساده یا کم کربن


دین آلمان به شماره ۱۹۱۳ برای الکتروودهای فولادی

استاندارد انجمن جوشکاران آمریکا ASME/AWS

استاندارد بین‌المللی ISO

کارخانجات سازنده‌ی الکتروود استاندارد شده موظف‌اند برابری کد شناسایی هر نوع الکتروودی را که تولید می‌کنند با یک یا چند کد استاندارد شده‌ی جهانی تعیین و بر روی الکتروود، جعبه‌ی الکتروود و دفترچه‌ی راهنمای مصرف الکتروود ثبت نمایند. لذا باشناخت استاندارد AWS<sup>۱</sup> می‌توان سایر الکتروودها را شناسایی کرد.

۹-۵-۱ طبقه‌بندی الکتروودهای فولادهای کربنی در استاندارد AWS: انواع الکتروودهای مختلف فولادهای کربنی

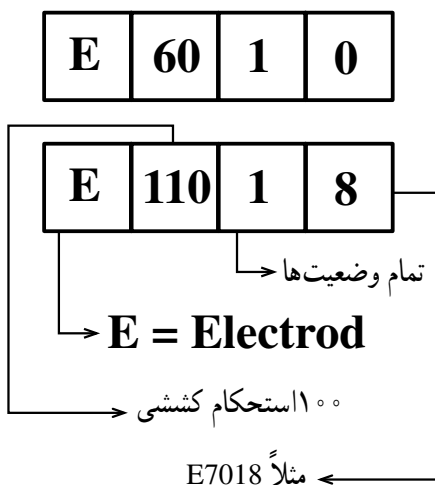


و آلیاژی که در دسترس هستند با استاندارد AWS طبقه‌بندی شده‌اند و خصوصیات کامل الکتروود و اطلاعات کاربردی آن‌ها را می‌توان از روی کُد الکتروود به دست آورد.

براساس این استاندارد هر الکتروود با یک یا دو حرف و با چهار یا پنج عدد مشخص می‌شود. مثلاً E6010 یا E1108. که حرف E نشانه‌ی الکتروود جوشکاری برق دو عدد بعد از آن، اگر چهار رقمی باشد. (و سه عدد بعد از آن، اگر پنج رقمی باشد) نشانه‌ی استحکام کششی مجاز فلز جوش برحسب کیلو پوند بر اینچ مربع است.

عددی که بعد از استحکام کششی مجاز الکتروود می‌آید ممکن است عدد 1 یا 2 یا 3 باشد و معرف وضعیت قابل کاربرد الکتروود است.


70,000 psi 1b/in<sup>2</sup> استحکام کششی مجاز  
یا E10010  
100,000 psi 1b/in<sup>2</sup> استحکام کششی مجاز  
عدد یک یعنی مناسب برای تمام حالات  
شامل ← F-H-V-onh

شما تیک قابلیت جوشکاری در تمام حالات در یک مربع نشان داده شده است.

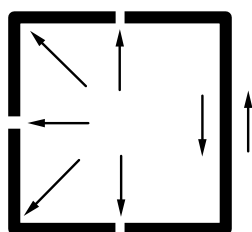

شما تیک قابلیت جوشکاری در تمام حالات در یک مربع نشان داده شده است.

2 یعنی مناسب برای جوشکاری در حالت سطحی و یا جوش ماهیچه‌ای در حالت افقی

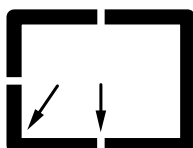


E7027  
2

عدد [2] در

افقی = Horizontal به اختصار H  
بالای سر = overhead به اختصار Oh

۱- سطحی = Flat، به اختصار F  
عمودی = vertical به اختصار V

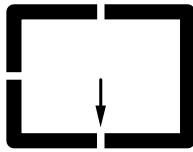

و عدد [3] فقط در حالت سطحی (Flat).

عدد آخر که می‌تواند از 0 تا 8 باشد نوع جریان، نوع روپوش

و چند ویژگی دیگر را که در جدول ۹-۶ آمده است مشخص می‌کند.

جدول ۹-۶- خصوصیات الکترودهای مختلف

شماره‌ی استاندارد الکتروده	نوع جریان و قطب مناسب	نوع پوشش الکتروده	رقم آخر
E6010	فقط DCRP	سلولزی	0
E6011	AC یا DCRP	سلولزی	1
E6012	AC یا DCRP	روتیلی	2
E6013	AC یا DCRP و DCSP	روتیلی	3
E7014	AC یا DCRP و DCSP	روتیلی با پودر آهن ۳۰٪	4
E7015	فقط DCRP	کم نیدروژن	5
E7016	AC یا DCRP	کم نیدروژن	6
E7018	AC یا DCRP و DCSP	کم نیدروژن با پودر آهن ۲۵٪	8
E7020	DCSP یا SCRP یا AC	اکسیدی با اکسید آهن زیاد	20
E7024	DCSP یا AC و DCRP	روتیلی با پودر آهن ۵۰٪	4 و قبل از آن 2
E6027	DCSP یا AC و DCRP	اسیدی با پودر آهن ۵۰٪	7 و قبل از آن 2
E7028	AC یا DCRP	کم نیدروژن با پودر آهن ۵۰٪	8 و قبل از آن 2

## E7010-A<sub>1</sub>

جدول ۹-۷- حروف با اندیس در استاندارد AWS

حروف و اندیس	درصد عناصر آلیاژی				
	مولیبدن Mo	کروم Cr	نیکل Ni	منگنز mn	وانادیم va
A <sub>1</sub>	۰/۵				
B <sub>1</sub>	۰/۵	۰/۵			
B <sub>2</sub>	۰/۵	۱/۲۵			
B <sub>3</sub>	۱	۱/۲۵			
B <sub>4</sub>	۰/۵	۲			
C <sub>1</sub>			۲/۵		
C <sub>2</sub>			۳/۵		
C <sub>3</sub>			۱		
D <sub>1</sub>	۰/۳			۱/۵	
D <sub>2</sub>	۰/۳			۱/۷۵	
G	۰/۲	۰/۳	۰/۵	۱	۰/۱

بعد از آخرین عدد ممکن است یک حرف اندیس دار مثل

A<sub>1</sub>-B<sub>1</sub>-D<sub>2</sub> و غیره باشد در مثال مقابل مشاهده می‌شود که درصد

عناصر آلیاژی در الکتروده را مشخص می‌کند؛ به عبارت دیگر

این اندیس نمودار درصد کمی عناصر آلیاژی است که، جهت

افزایش استحکام و کاهش حساسیت در مقابل ترک خوردگی، از

طریق روپوش الکتروده به فلز جوش (فلز رسوب داده شده) اضافه

می‌شود.

در جدول ۹-۷ حرف آخر اندیس دار و درصد عناصر

آلیاژی که در فلز جوش وارد می‌شود مشخص شده است.

جدول ۸-۹

استاندارد الکترو	عناصر آلیاژی
E70XX-A1	با ۵٪ درصد مولیبدن برای جوشکاری فولادهای Cr-Mo (کروم مولیبدن)
E70XX-G	با کمی بالاتر از یک درصد منگنز
E70XX-G	با ۵٪ درصد کروم و ۵٪ درصد مولیبدن مناسب برای فولادهای $Cr + \frac{1}{2}MO$

جدول ۹-۹

AWS آمریکایی	BS انگلیسی	DIN آلمانی	ISO بین‌المللی
E7010-A1	E100P-Mo	zevIIM/333/10t	E434cn E432C

## ۲-۵-۹- الکترودهای فولادی کم آلیاژ: در تولید

الکترودهای فولادهای کم آلیاژ معمولاً از سیم فولادی و پوشش‌هایی، شبیه آنچه که در الکترودهای فولاد کربنی می‌باشد، مصرف می‌شود. علاوه بر این پودر آلیاژهای لازم به مقدار معین در ترکیب پوشش الکترو به کار می‌رود.

این الکتروها با استحکام کششی  $70^\circ$  و  $80^\circ$  و  $90^\circ$  و  $100^\circ$  و  $110^\circ$  و  $120^\circ$  (ksi) وجود دارد و درصد رطوبت مجاز در آنها از  $6/0^\circ$  درصد تا  $2/0^\circ$  درصد رطوبت است.

الکترودهای سری E70 در جدول ۸-۹ سه نوع نشان داده شده است که دارای استحکام کششی (70000psi)<sup>۲</sup> است. در جدول ۹-۹ یک نمونه از این نوع الکترو و مقایسه‌ی آن با سایر استانداردها آمده است.

الکترودهای سری E80 با استحکام کششی 80000 psi

که شش نوع آن با مشخصات E80xx مطابق با جدول ۹-۱۰ معرفی می‌شود.

جدول ۱۰-۹- عناصر آلیاژی- شماره‌ی الکترو- کاربرد آن در صنعت

شماره‌ی استاندارد AWS	درصد عناصر آلیاژی	کاربرد
E80XX-B1	$\frac{1}{2}\%Cr + \frac{1}{2}\%MO$	لوله‌های سیستم بخار و خدمات پالایش و تصفیه به کار می‌رود.
E80XX-B2	$1\frac{1}{4}\%Cr + \frac{1}{2}\%MO$	فولادهایی که ۲٪ کروم و $\frac{1}{4}\%$ دارند.
E80XX-B4L	کربن بسیار کم + $2\%Cr - \frac{1}{4}\%MO$	برای فولادهایی که $\frac{1}{4}\%$ کروم و $\frac{1}{4}\%$ دارند.
E80XXC1	$\frac{1}{2}\%Ni$	برای جوشکار فولادهای کم آلیاژی با استحکام بالا که در درجات حرارت پایین تر از صفر کاربرد دارند.
E80XXC2	$3\frac{1}{2}\%Ni$	
E80XXC3	$1\%Ni$	

الکترودهای سری E90 با استحکام کششی 90000 psi

که سه سری از این نوع الکتروها معرفی می‌شود (جدول ۹-۱۱).

$$1 - ksi = \frac{\text{کیلو پوند}}{\text{بر اینچ مربع}}$$

$$2 - Psi = \frac{\text{پوند}}{\text{اینچ مربع}}$$



جدول ۹-۱۱

شماره‌ی استاندارد AWS	درصد عناصر آلیاژی	کاربرد
E90XX-D1	دارای ۲/۵٪ کروم و ۰/۵٪	برای قطعاتی که در درجات حرارت پایین باید به ضربه مقاوم باشند.
E90XX-B2	دارای ۲/۵٪ کروم و ۱٪	برای لوله‌های فولادی که در درجات حرارت بالا سرویس می‌دهند.
E90XX-G	دارای ۱٪ منگنز و ۱/۵٪ نیکل و ۵/۲٪	برای سازه‌های فلزی استحکام بالا به کار می‌رود.

الکترودهای سری E100 با استحکام کششی که 100000 psi که دو نوع الکتروود معرفی می‌شود (جدول ۹-۱۲).

جدول ۹-۱۲

شماره‌ی استاندارد AWS	درصد عناصر آلیاژی	کاربرد
E100XX-D2	دارای ۱/۵٪ منگنز و ۱۵٪ مولیبدن	فولادهای دانه ریز کم آلیاژی با استحکام بالا
E100XX-G	کربن ماکزیمم ۰/۱۵٪ و مقدار منگنز ۱/۶۵٪ و مولیبدن ۰/۴۵٪	

الکترودهای سری E110 و E120: این الکترودها دارای


کربن بسیار کم (۰/۰۸٪) و منگنز بالاتر از ۱٪ و سیلیسیم کمتر از ۰/۵٪ و با عناصر آلیاژی مانند نیکل، کروم، مولیبدن و وانادیم، با نسبت‌های متفاوت، ساخته می‌شوند تا به استحکام مورد نظر برسند. در جدول ۹-۳ تعدادی از الکترودهای استحکام بالا معرفی شده‌اند.

**E11016-G**


**E110 18-M**

جدول ۹-۱۳ الکترودهایی برای جوشکاری فولادهای دانه ریز

خصوصیات و موارد کاربرد	ISO 2060 3580	DIN 8529 8575	AWS/ASME
برای جوشکاری سخت قطعات که تحت سایش قرار دارند.	—	EY8953 Mn2NcrMoB	E12018-G
برای جوشکاری لوله و مخازن نیروگاه‌ها و فولادهای سماتنه و بهسازی شده تا ۲٪ کرم مقاوم در خزش.	E2CrMoB20	ECrMo2B20	E9018-B3
برای جوشکاری مخازن و لوله‌کشی در نیروگاه‌ها، صنایع سنگین و پتروشیمی.	EMoB20	EMoB20	E7018-A1
برای جوشکاری فولادهای مخزن‌سازی و مقاوم در خزش.	E1CrMoB20	ECrMo1B20	E8018-B2
برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژ منگنزدار	—	EY5076 Mn1NiB	E8018-G
قابل استفاده در جوشکاری فولادهای منگنزدار	—	EY5076 Mn2NcrMoB	E10018-G
الکتروود قلبی برای جوشکاری فولادهای ساختمانی ضخیم و مقاوم به خوردگی جوی.	—	EY38651 NiCuB	E7018-G
الکتروود قلبی مناسب برای فولادهای دانه ریز با استحکام بالا و مقاوم در مقابل ترک.	—	ESY5576 Mn1NiMoBH5	E9018-G
الکتروود قلبی حاوی منگنز، کرم، نیکل، مولیبدن برای جوشکاری مخازن بزرگ حامل گاز مایع، قابل اطمینان در مقابل ترک.	—	EY6975 Mn2NiCrMoB	E11018-M

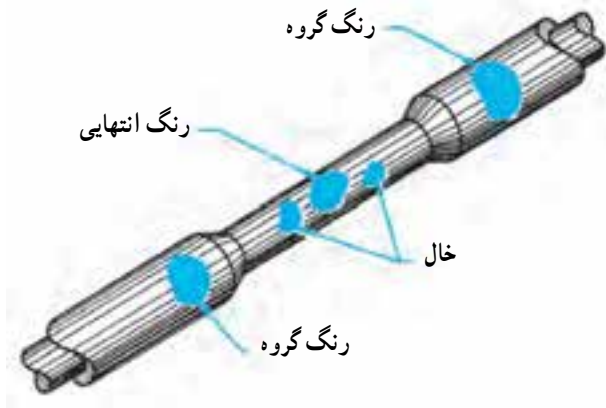


۳-۵-۹- شناسایی الکتروود با کد رنگی: به منظور سهولت شناخت الکتروودها و تمیز دادن آنها از یکدیگر توسط جوشکار از نشانه‌های رنگی در قسمت انتهایی الکتروود استفاده می‌شود (شکل ۱۹-۹).

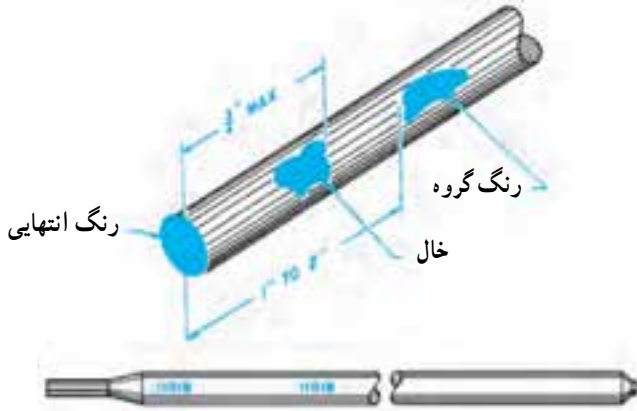

رنگ خال حداکثر در فاصله  $\frac{3}{4}$  اینچ از انتهای الکتروود قرار می‌گیرد.  
رنگ گروه حداکثر در فاصله یک تا ۲ اینچی انتهایی الکتروود قرار می‌گیرد.


شکل ۱۹-۹- نشانه‌گذاری رنگی

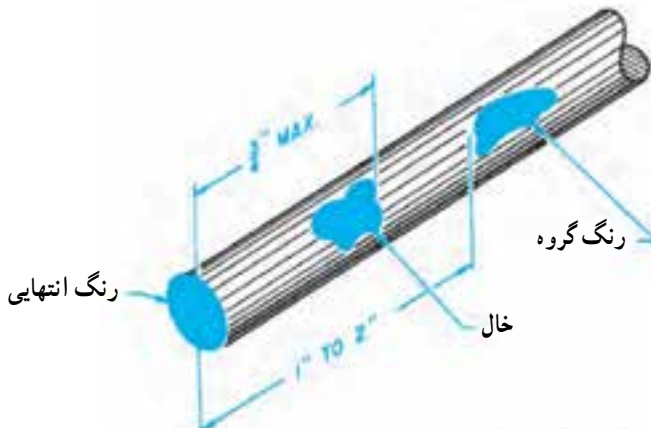

معمولاً در سه نقطه از الکتروود و با سه نام زیر، این نشانه‌ها مشاهده می‌شود:

- End color** رنگ انتهایی:
- Spot color** رنگ خال:
- Group color** رنگ گروه:

محل‌های رنگ‌شدن را در شکل ۲۰-۹ مشاهده می‌کنید. و در جدول ۱-۹ نیز کد رنگی و شماره‌ی استاندارد AWS با هم آمده است.

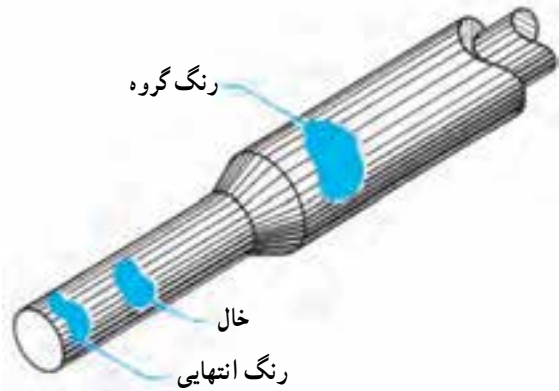

شکل ۲۰-۹- محل‌های علامت‌گذاری روی الکتروود