

واحد کار دهم

توانایی جلوگیری از پیچیدگی قطعات هنگام جوشکاری

هدف کلی

جلوگیری از پیچیدگی قطعات فولاد معمولی هنگام جوشکاری با الکترود روپوش دار

هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

- ۱- مفهوم انساط و انقباض حرارتی را بیان کند.
- ۲- انساط و انقباض حرارتی را در کارگاه آزمایش کند.
- ۳- پیچیدگی و تنش در جوشکاری را توضیح دهد.
- ۴- راههای جلوگیری از پیچیدگی و تنش را قبل از جوشکاری توضیح دهد.
- ۵- روش‌های کنترل پیچیدگی در حین جوشکاری را بیان کند.
- ۶- روش‌های رفع پیچیدگی پس از جوشکاری را توضیح دهد.
- ۷- دو قطعه، پنج V شکل را جهت اتصال لب به لب جفت‌کاری کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۷	۴	۳

پیشآزمون (۱۰)

پاسخ تشریحی:

.....
.....

۱- سیم‌های برق فشار قوی در تابستان قوس زیادتری پیدا می‌کند و در زمستان کشیده‌تر می‌شوند علت آن را توضیح دهید.

پاسخ تشریحی:

.....
.....

۲- بین ریل‌های قطار در امتداد طولی اندکی فاصله وجود دارد؛ برای چیست؟

پاسخ تشریحی:

.....
.....

۴- موقع جوشکاری یک ستون که به وسیله‌ی دو تیرآهن باید ساخته شود موضوع پیچیدگی باید رعایت شود چرا؟

پاسخ تشریحی:

.....
.....
.....

۵- آیا ممکن است پس از انجام جوشکاری و سرد شدن فلز جوش ترک بردارد؛ چرا؟

۶- در برشکاری‌های طویل با شعله‌ی گاز علت خم شدن لبه‌ی کار چیست؟
الف - گرم و سرد شدن سریع
ب - انبساط و انقباض در یک لبه‌ی قطعه کار
ج - ذوب شدن یک لبه‌ی قطعه کار
د - اکسید شدن یک لبه‌ی قطعه کار

۷- یک نرdban از جنس بروفل فولادی ساخته‌ایم و پله‌ها را کلاً در یک طرف جوش داده‌ایم. چه مشکلی پیش می‌آید؟

الف - نرdban در جهت طولی قوس برمی‌دارد

ب - نرdban در جهت عرض قوس دار می‌شود

ج - نرdban هم طولی و هم عرضی قوس دار می‌شود

د - هیچ‌گونه اشکالی پیش نخواهد آمد


۸- به نظر شما چرا قطعات را قبل از جوشکاری خال‌جوش می‌زنند؟

الف - جوشکاری راحت باشد ب - قطعات پیچیدگی پیدا نکند

ج - لبه‌های کار راحت ذوب شوند د - قطعه سنگین شود و جابه‌جا نشود

۹- در جوشکاری اتصال دو قطعه مقابل چه تدابیری

برای جلوگیری از پیچیدگی اجرا می‌کنید؟

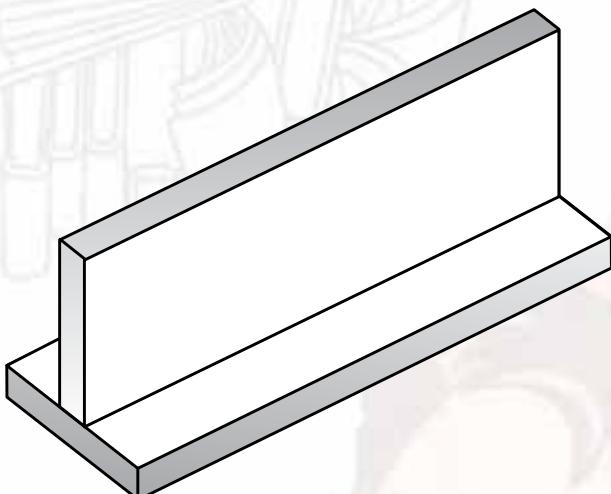

پاسخ تشریحی:

.....
.....

۱۰- به نظر شما پنج یک طرفه بیشتر پیچیدگی می‌کند یا پنج دو طرفه؟

پنج یک طرفه پنج دو طرفه

۱-۱۰- مفهوم انبساط و انقباض و تأثیر آن در پیچیدگی قطعات هنگام جوشکاری

تمام مواد وقتی تحت تأثیر بار و تنش قرار گیرند تغییر فرم می‌دهند و فشرده یا کشیده می‌شوند.

عملیات جوشکاری نیز موجب ایجاد تنش در قطعات کار می‌شود و در حین عملیات جوشکاری گرمای شعله‌ی گاز و یا قوس الکتریکی باعث انبساط فلز شده به علاوه در فولاد تغییرات درونی هم به وجود می‌آورد.

فولاد در اثر حرارت انبساط پیدا می‌کند ولی با استفاده از خال‌جوش و بست‌ها و طراحی و شکل و فرم جوشکاری نمی‌تواند جابه‌جا شود در حقیقت مهار شده است.


همچنین وقتی فلز سرد شود منقبض می‌شود. این انبساط و انقباض و عدم امکان انبساط و انقباض به دلیل شرایط اتصال و تغییرات درونی قطعه، باعث افزایش تنش در جوشکاری شده و موجب پیچیدگی و تغییر شکل هندسی می‌گردد (شکل ۱-۱).




شکل ۱-۱- پیچیدگی در اثر جوشکاری بدون مهار

۲-۱۰- دستورالعمل آزمایش کارگاهی انبساط و انقباض حرارتی

۱- میله‌ای به قطر ۱۶ میلی‌متر و به طول ۸۰۰ میلی‌متر را که سطح خارجی آن صاف باشد (آج دار نباشد) مطابق شکل ۲-۱۰ به گیره بیندید.

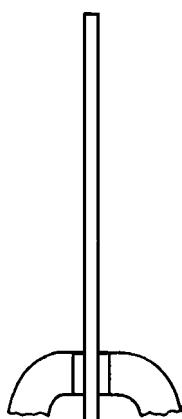

شکل ۲-۱۰- میله صاف که در حالت سرد به گیره بسته شده است.

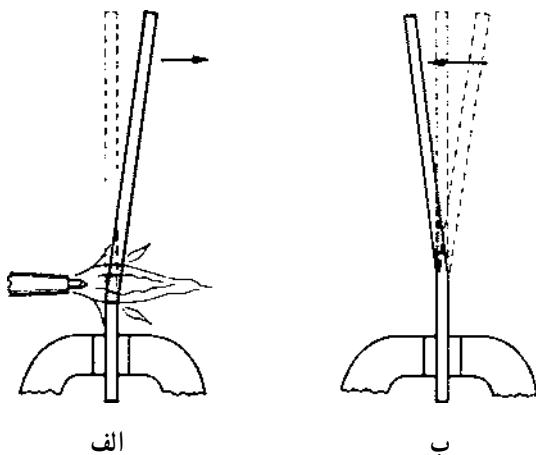

شکل ۳-۱- تغییر شکل میله به دلیل حرارت دادن و سرد شدن

۲- از یک جهت به طول ۲۵ میلی متر نزدیک فک گیره آن را حرارت دهید. به دلیل انسباط ناحیه‌ی حرارت دیده میله در جهت عکس قسمت حرارت دیده خم می‌شود (شکل ۳-۳). حرارت دادن را تا سرخ شدن کامل نزدیک سفید شدن ادامه دهید.

۳- پس از حذف عملیات حرارتی و در حین سرد شدن مشاهده می‌کنید که میله به طرف قسمت حرارت دیده برمی‌گردد، علت این برگشت کاهش حجم فلز (جایه‌جایی مولکول‌ها) در موقع سرد شدن است (شکل ۳-۲- ب).

نتیجه: این آزمایش دلایل پیچیدگی قطعات جوش خورده را در هنگام سرد شدن را به ما نشان می‌دهد.



تسمه صاف قبل از جوشکاری




تسمه خمیده پس از جوشکاری

شکل ۴-۱- تأثیر حرارت جوش در خمیدگی ورق



شکل ۵-۱- جوش دو قطعه‌ی مهار شده

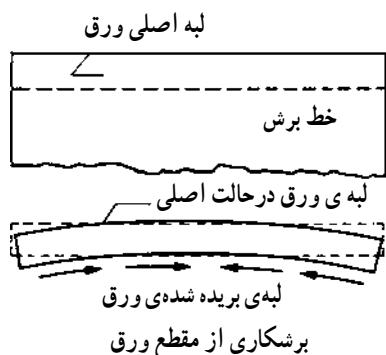

شکل ۶-۱- خمیدگی پس از برشکاری حرارتی

۴- همچنین پیچیدگی در شکل ۴-۱ قبل و بعد از جوشکاری یک تسمه نشان داده شده است.

۳-۱- پیچیدگی و تنش در جوشکاری
تنش‌های انقباضی در جوش موجب پیچیدگی شده و یا در جوش پس از سرد شدن تنش‌هایی باقی می‌ماند که به آن تنش پس‌ماند می‌گویند و ممکن است در حین بارگذاری روی اتصال، در حین کار، پیچیدگی یا شکست ایجاد کند. با مهار کردن قطعات جوش (یعنی خال جوش زدن قطعات به یک قطعه‌ی ضخیم‌تر) می‌توان میزان پیچیدگی را به حداقل رساند تا گفته نماند تنش‌های انقباضی باقی خواهد ماند (شکل ۵-۱).


تنش‌های حرارتی حاصل از انسباط و انقباض، حتی در موقع جوشکاری حرارتی، ایجاد می‌شود که در شکل ۶-۱ پس از برشکاری قسمت کوچک‌تر که جدا گشته به طرف قسمت برش خم شده است.




شکل ۷-۱۰- پیچیدگی در اثر نبودن مهار



شکل ۸-۱- پیچیدگی طولی را نشان می‌دهد. شکل که با خط‌چین قبل از جوشکاری را نشان می‌دهد.

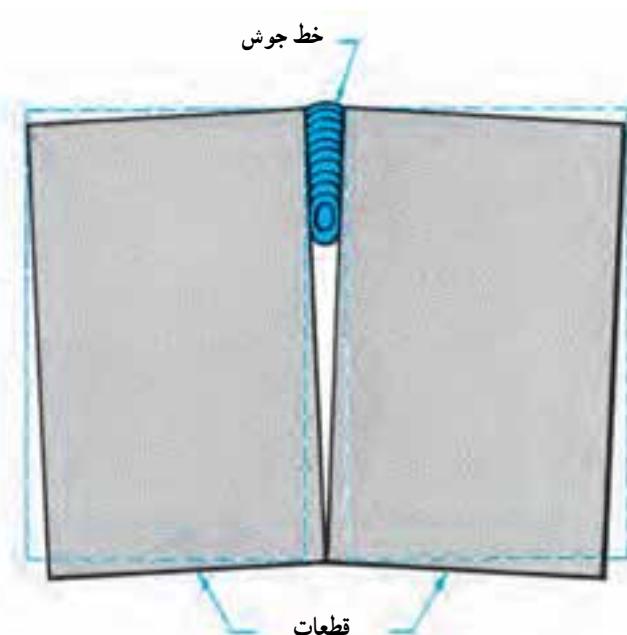

شکل ۹-۱۰- سوار شدن قطعات موقع جوشکاری از یک طرف بدون خال‌جوش در طرف دیگر

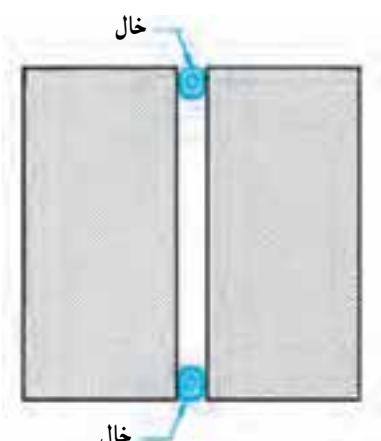

شکل ۱۰-۱۰- خال زدن دو طرفه


در شکل ۷-۱۰ دو قطعه را می‌بینید که بدون مهار کردن به هم جوش داده شده و در نتیجه در آن پیچیدگی رُخ داده است. ولی تنש پس‌ماند در آن بسیار کم است.

۱-۳-۱۰- انواع پیچیدگی: چنانچه روی سطح دیواره (لبه) یک تسمه‌ی فولادی را، در امتداد طول تسمه که مهار نشده است، جوشکاری کنیم، پس از سرد شدن مانند شکل ۸-۱۰ تسمه در دو طرف به سمت بالا خمیده می‌شود که به آن پیچیدگی طولی می‌گویند و علت آن انقباضی است که گرده‌جوش بر جسته روی دیواره‌ی تسمه، پس از سرد شدن، ایجاد می‌کند.

گرده‌جوش‌هایی که بر جستگی کمی دارند یا نفوذ زیاد در درز دو قطعه دارند، کمتر تغییر فرم و پیچیدگی خواهد داشت. چنانچه جوشکاری همزمان در دو طرف قطعه انجام شود پیچیدگی کمتر خواهد بود.


- پیچیدگی عرضی (انقباض جابه‌جایی): اگر دو پلیت را به صورت لبه به لبه جوشکاری کنیم و این پلیت‌ها آزاد باشند و قید و بست نداشته باشند (شکل ۹-۹). انتهای ورق‌ها به هم نزدیک شده روی هم سوار می‌شوند. این به خاطر انقباض فلز جوش می‌باشد که به آن انقباض جابه‌جایی گویند.

این انقباض مطابق شکل ۱۰-۱۰ به وسیله‌ی یک خال (جوش زدن دو سر قطعه) قابل کنترل است و تعداد تک خال‌ها به طول خط جوش بستگی دارد.

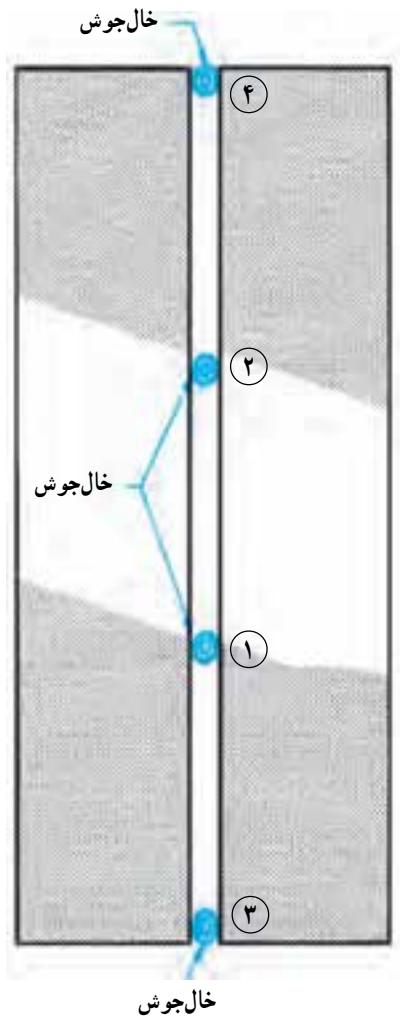

شکل ۱۱-۱۰- ترتیب خال زدن

قطعه نگهدارنده موقتی که از
یک طرف خالجوش می‌شود

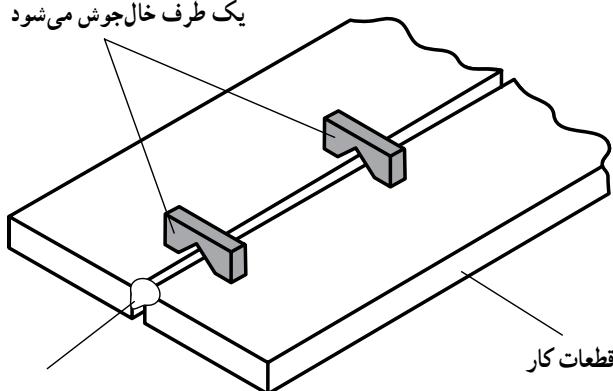

شکل ۱۲- استفاده از نگهدارنده‌ی موقتی


- تعداد خال‌ها و ترتیب خال زدن را در شکل ۱۱-۱۰ مشاهده می‌کنید.

- پس از خال شماره یک چنان‌چه فاصله دو قطعه تغییر کرد آن را اصلاح کنید سپس اقدام به خالجوش شماره ۲ نمایید.

- پس از دو خالجوش وسط خالجوش‌ها را یکی در طرف راست و یکی در طرف چپ اجرا کنید.


- در پایان خالجوش‌ها آن‌ها را کنترل کنید که خالجوش‌ها درست اجرا شده و قطعات کاملاً بهم اتصال داشته باشند در غیر این صورت خالجوش را سنگ زده و دوباره اجرا کنید.

- استفاده از مهار موقت جوش دادن در آماده‌سازی اتصالات: در جوشکاری دو قطعه به صورت لب‌به‌لب در صورتی که درز اتصال جوش طولانی باشد استفاده از پشت‌بند موقتی با شکاف V شکل در پشت خط جوش به تعداد لازم می‌تواند از روی هم سوار شدن قطعات جلوگیری کند (شکل ۱۲-۱۰).

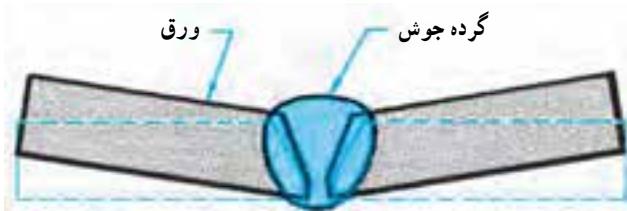

شکل ۱۳-۱۰- خمیدگی در اثر انقباض فلز جوش

پیچیدگی عمقی: در جوشکاری شیاری پخ دار که قطعات ضخیم به هم جوش می خورند، مثل پخ V شکل و U شکل، قطعات به یک طرف کشیده شده و خط اتصال را از راستای خود خارج می کنند (شکل ۱۳-۱۰) و علت آن وجود رسوب فلز جوش در یک طرف درز است که به دلیل حجم بیشتر انقباض آن نیز بیشتر است و در همان جهت خمیدگی ایجاد می شود. هرچه تعداد پاسها بیشتر باشد پیچیدگی بیشتر خواهد بود.

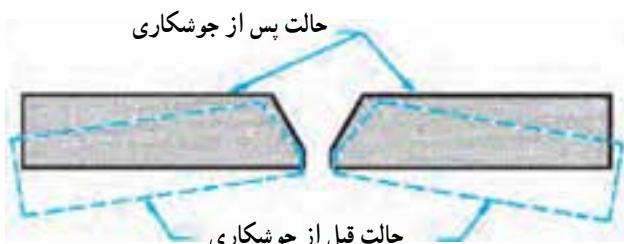

شکل ۱۴-۱۰- حالت قبل و پس از جوشکاری


برای جلوگیری از پیچیدگی می توان دو قطعه را قبل از جوشکاری، مانند شکل ۱۴-۱۰ خمیده قرار داد تا پس از جوشکاری در یک راستا قرار گیرند. میزان این خمیدگی در جدول ۱-۱ در صفحه بعد آمده است.




شکل ۱۵-۱۰- پیچیدگی در جوش ماهیچه ای


این عمل همیشه امکان پذیر نیست و در پاره ای مواقع ضرورت دارد که از پشت به وسیله ای قطعه ای مناسب، مثل قطعه V شکل، با خال جوش مهار شود تا از پیچیدگی جلوگیری شود. شکل ۱۵-۱۰ قطعه ای بدون مهار در جوش ماهیچه ای را نشان می دهد که قطعه به طرف گوشه جوش خورده خم شده است.

جدول ۱-۰ مقدار تنفس خیز در قطعات جوشکاری شده، خارج از قید و بست پس از سردشدن به درجه

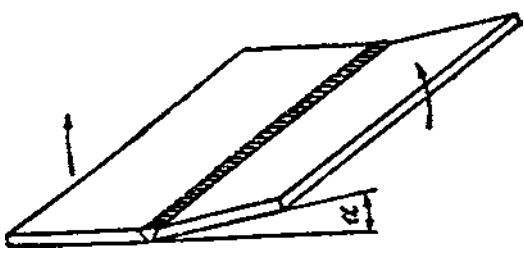
مقدار خیز به درجه	شرح جوشکاری و تعداد پاس	فرم و ضخامت قطعه
۱ درجه	جوشکاری با الکترود در ۲ پاس، حالت تخت G 1	
۳/۵ درجه	جوشکاری با الکترود در ۵ پاس از سمت، حالت تخت G 1	
صفر درجه	جوشکاری با الکترود ۵ پاس از رو سپس گوج و ۳ پاس از پشت	
۱ درجه	جوشکاری آکسی استیلن با روش پس دستی فقط ۱ پاس	
صفر درجه	جوشکاری با آکسی استیلن روش عمودی سربالا، از دو طرف مساوی	
۷ درجه	جوشکاری با الکترود در ۸ پاس روش لایه‌ای با نوسان زیاد	
۱۳ درجه	جوشکاری با الکترود در ۲۲ پاس به روش خطی باریک	
صفر درجه	جوشکاری روش زیرپودری ۱ پاس با استفاده از زیرسری مسی	
۲ درجه	جوشکاری با روش زیرپودری ۱ پاس از رو، و با الکترود ۳ پاس از پشت	
۵ درجه	جوشکاری زیرپودری در ۲ پاس از یک سمت با استفاده از زیرسری فولادی ثابت	
		

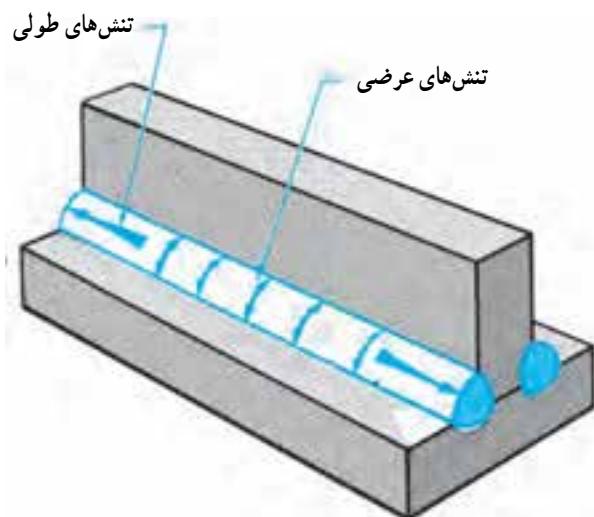

شکل ۱۶-۱۰- تنش‌های طولی و عرضی در جوش

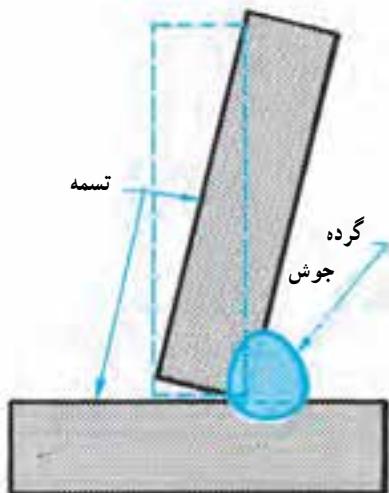

شکل ۱۷-۱۰- پیچیدگی زاویه‌ای

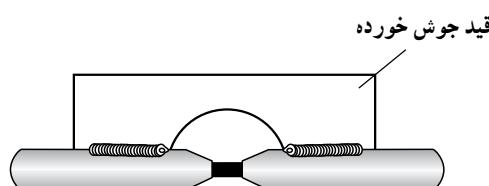


شکل ۱۸-۱۰- مهار کردن با پشت‌بندهای قوی در جوش لب به لب تخت

- پیچیدگی زاویه‌ای: در اتصال T با جوش ماهیچه‌ای (Filletweld) هر دو تنش انقباضی طولی و زاویه‌ای به وجود می‌آیند که در شکل ۱۶-۱۰ در سمت راست و چپ تنش زاویه‌ای و در طول تنش انقباضی طولی را مشاهده می‌کنید.

وقتی که از جوش با کوچک کردن تصاویر بالا کشیدن متن فضای خالی پر می‌شود. ماهیچه‌ای برای اتصال T شکل استفاده می‌شود قسمت عمودی اتصال به سمت درز جوش میل می‌کند. همچنین ممکن است در بعضی موارد تنش‌های طولی در طول خط جوش که با تعداد زیادی پاس انجام شده و یا با سرعت کمتری جوش داده شده است، خمیدگی در قطعه کار ایجاد شود و باعث پیچیدگی بیشتر شود. شکل ۱۷-۱۰- پیچیدگی زاویه‌ای را نشان می‌دهد.

۴-۱۰- جلوگیری از پیچیدگی، قبل از جوشکاری یکی از مشکلات جوشکاری پیچیدگی است، و جوشکار برای جلوگیری از آن باید تدابیری به کار گیرد تا تواند با اطمینان جوشکاری کند. بدون آن که قطعات جوشکاری شده دچار پیچیدگی شوند (شکل ۱۸-۱۰).



اتصالات باید طوری طراحی شود که به کمترین مصرف الکترود را نیاز باشد.

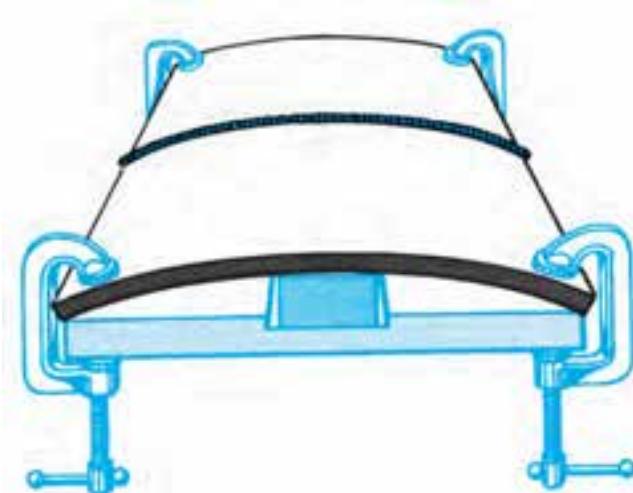

شکل ۱۹-۱۰- خمیدگی موقتی برای جوشکاری

—آمده‌سازی اتصال: در اتصالاتی که در آن‌ها امکان پیچیدگی وجود دارد می‌توان با استفاده از خمیدگی موقت در جهت عکس پیچیدگی، از پیچیدگی جوش جلوگیری نمود.

شکل ۱۹-۱۹- این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد. بنابراین، لازم است جوشکار، در حین جوشکاری خمکاری موقت را کنترل کند و در صورت لزوم آن را کاهش یا افزایش دهد تا پس از سرد شدن جوش و باز کردن گیره‌ها قطعات جوش خورده شکل مطلوب خود را داشته باشند.

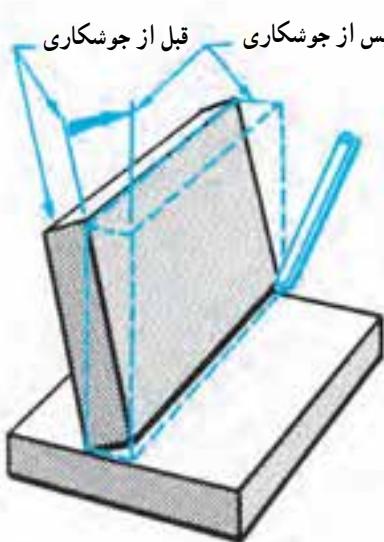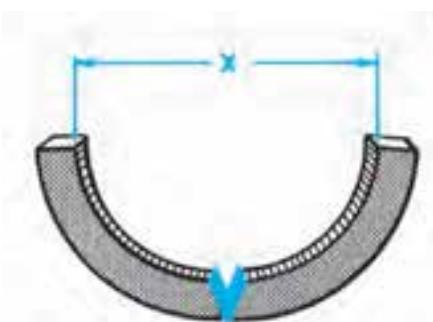

شکل ۱۹-۲۰- برگشت به حالت اصلی

در شکل ۱۹-۲۰ مشاهده می‌شود که می‌توان دو قطعه را قبل از جوشکاری تحت زاویه‌ای در کنار هم قرار داد و سپس جوشکاری کرد تا پس از انجام عمل جوشکاری و سرد شدن جوش که فلز به طرف جوش کشیده می‌شود وضعیت دو قطعه نسبت به هم حالت مطلوب خود را پیدا کند. مقدار این زاویه باید بیش از حد لازم باشد، زیرا ممکن است پس از سرد شدن به حالت مطلوب در نیاید.

معمولًاً جوشکار مقدار این زاویه را به صورت تجربی به دست می‌آورد.

—استفاده از جیگ و فیکسچر و پشت‌بند: در صورتی که از قید و بند (جيگ و فيكسچر) و پشت‌بند مناسب و لقمه‌های تقویتی به هنگام کار استفاده کنید امکان پیچیدگی وجود نخواهد داشت.


نکته مهم: توجه داشته باشید قطعاتی که به عنوان لقمه‌های تقویتی با خال جوش به کار اتصال داده می‌شود باید دارای خال جوش‌های محکم باشد تا در حین جوشکاری به دلیل انقباض حاصل نشکند.

۵-۱۰- کنترل پیچیدگی در حین جوشکاری

برای کنترل پیچیدگی در حین جوشکاری روش هایی به شرح زیر وجود دارد :

۱-۵-۱۰- استفاده از جوش توالی: در این روش، جوشکار، طول درز را به چند قسمت مساوی تقسیم می کند و با یکی از دو روش زیر قطعه کار را جوش می دهد.

روش بازگشتی: در این روش جهت پیشروی از چپ به راست است ولی هر گرده جوش از راست به چپ رسوب داده می شود (شکل ۱۰-۲۱).

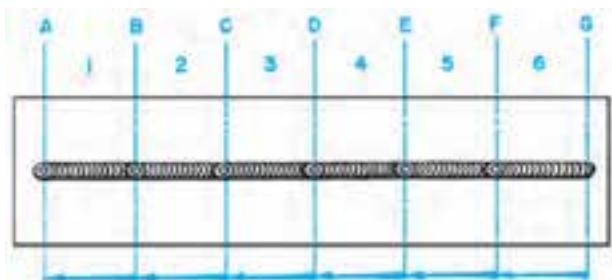


جهت جوشکاری قطعه شروع جوشکاری و ختم آن

ابتدا	B	TO	A	E	TO	D
دوم	C	TO	B	F	TO	E
سوم	D	TO	C	G	TO	F

چهارم
پنجم
ششم


شکل ۱۰-۲۱- ترتیب و جهت جوشکاری برای جلوگیری از پیچیدگی

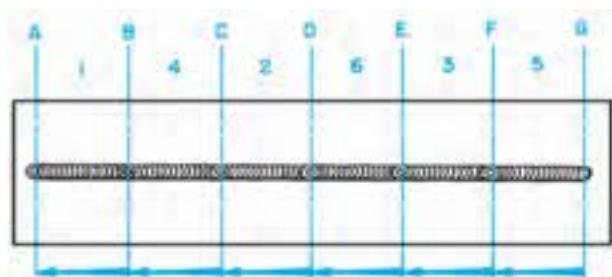

جهت جوشکاری	B	TO	A	C	TO	B
نقطه شروع و ختم جوشکاری	D	TO	C	G	TO	F
ابتدا	F	TO	E	E	TO	D

چهارم
پنجم
ششم

شکل ۱۰-۲۲- جهت و نقطه شروع و ختم جوشکاری

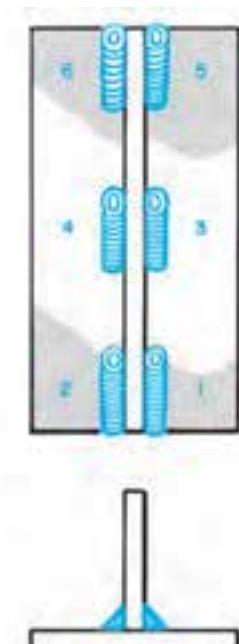

شکل ۱۰-۲۳- جوشکاری دو طرف کار


- روش جوش پرشی بازگشتی: در این روش جهت پیشروی جوش از چپ به راست است ولی گرده جوش ها متواالی انجام می شود (شکل ۱۰-۲۲).

- استفاده از جوش بالانسی یا زوج جوشکاری: در این روش، جوشکار به تعداد مساوی دو طرف اتصال را همزمان جوشکاری می کند تا پیچیدگی به وجود نیاید باید تا آن جا که ممکن است، جوشکاری در حالت سطحی یا زیردست انجام گیرد (شکل ۱۰-۲۳).


نکته مهم: در صورتی که جوشکاری یک طرف و طرف دیگر بدون وقفه انجام می شود یعنی قبل از این که جوش طرف مقابل سرد شده باشد تنفس های باقی مانده کمتر خواهد بود.



شکل ۱۰-۲۴—نمای جانبی جوشکاری در دو طرف کار

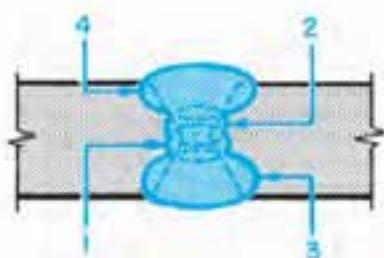

شکل ۱۰-۲۵—ترتیب جوش دادن برای جلوگیری از پیچیدگی

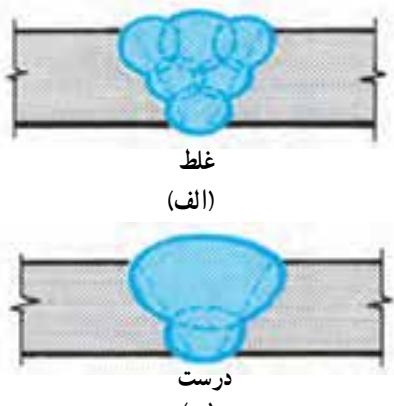

شکل ۱۰-۲۶—روش درست و غلط جوشکاری

روش دیگر، جوش زوجی غیرمتقابل است که می‌تواند مطابق شکل ۱۰-۲۴ اجرا شود، یعنی جوش‌ها مقابله هم قرار نگیرند تا درجه حرارت قطعه در یک نقطه بیش از حد زیاد نشود.

منطقه تحت تأثیر گرما، در این روش از روش جوش بالانسی یا زوج جوش کوچک‌تر خواهد بود و تمرکز نتش در یک نقطه نیز کم‌تر خواهد شد.

۱۰-۵-۲—استفاده از پنج دو طرفه: به منظور کاهش

پیچیدگی در جوشکاری قطعات ضخیم که باید جوش شیاری شوند مطابق شکل ۱۰-۲۵ به ترتیبی که مشاهده می‌شود، ابتدا پاس ریشه (۱) در یک طرف اتصال انجام شود و پس از برطرف کردن اکسیدها و سرباره‌ها با سنگ سنباده یا برس دیسکی، یک پاس دیگر، که با شماره‌ی ۲ مشخص شده است، در طرف دوم اتصال انجام شود. به همین ترتیب باید پس از اکسیدزدایی و پاک کردن سرباره‌ها جوشکاری تا پاس نهایی ادامه بیدا کند.

۱۰-۵-۳—استفاده از تعداد پاس کم: باعث پیچیدگی


کمتر می‌شود (شکل ۱۰-۲۶-الف).

۱۰-۵-۴—توجه داشته باشید که جوشکاری را از وسط درز و اتصال شروع کنید و آن را تا انتهای آزاد قطعات ادامه دهید. همچنین از جوشکاری بیش از اندازه و حجم و تعدد پاس، که باعث بالارفتن درجه حرارت ناحیه‌ی اطراف جوش^۱ (H.A.Z) می‌شود، خودداری کنید (شکل ۱۰-۲۶-ب).


۱۰-۵-۵—افزایش سرعت جوشکاری: می‌تواند موجب کاهش انرژی ورودی به واحد سطح و درنتیجه سبب کم شدن نتش‌های حرارتی و کاهش پیچیدگی شود.

۶-۱۰- استفاده از فاصله‌ی ریشه‌ی بیشتر و زاویه‌ی پخ کمتر: در کاهش پیچیدگی مؤثر است برای استفاده از پخ دو طرفه که می‌توان با این روش پیچیدگی را کنترل نمود (شکل ۲۷-۱۰).

در شکل ۲۷-۱۰-الف زاویه‌ی پخ زیاد است و امکان پیچیدگی بیشتر است.

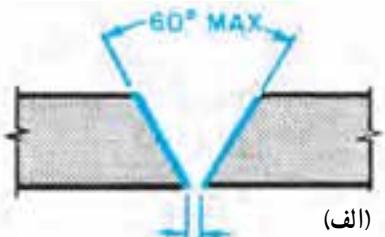

(الف)

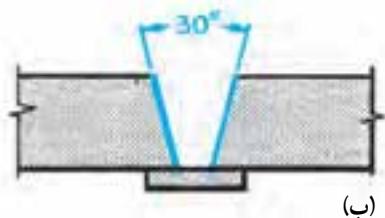


(ب)

زاویه‌ی پخ کم و فاصله‌ی ریشه‌ی زیاد با پشت‌بند



پخ U-شکل

در شکل ۲۷-۱۰-ب با استفاده از پشت‌بند فاصله‌ی ریشه زیاد شده تا امکان رسیدن الکترود به عمق ریشه اتصال فراهم باشد در این اتصال امکان پیچیدگی کمتر خواهد بود.

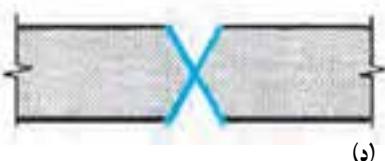

(د)

استفاده از پخ V دو طرفه

در شکل ۲۷-۱۰-ج پخ U-شکل استفاده شده در این نوع آمده‌سازی مرکز تنش به دلیل عدم وجود گوشه‌های تیز بین فلز مباها و فلز جوش کاهش می‌یابد. در شکل ۲۷-۱۰-د به دلیل جوشکاری در دو طرف پیچیدگی کمتر خواهد شد.


شکل ۲۷-۱۰-روش‌های جلوگیری از پیچیدگی




۶-۱۱- رفع پیچیدگی پس از جوشکاری
چنانچه پس از جوشکاری پیچیدگی زیاد نباشد، امکان برطرف کردن آن، به شرح زیر، وجود دارد:

۱-۶-۲- با استفاده از چکش کاری و پرسکاری دستی یا هیدرولیکی.

۲-۶-۱- استفاده از حرارت دادن موضعی نقاطی از قطعات، که از آن جمله است روش حرارت دادن مثلثی، که در شکل ۲۸-۱۰ نشان داده شده است.

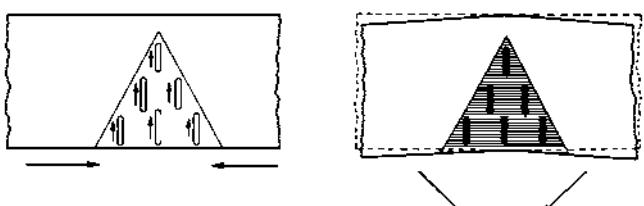


شکل ۲۸-۱۰-حرارت دادن مثلثی برای رفع پیچیدگی

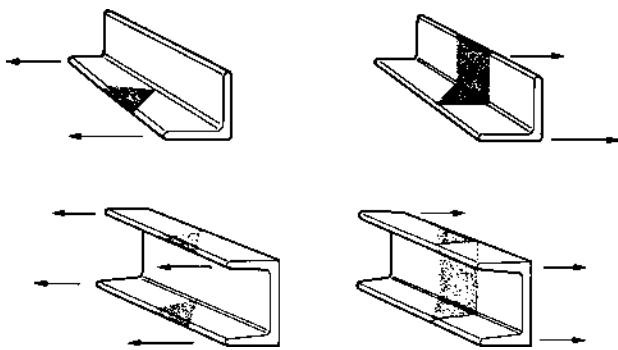

شکل ۲۹-۱۰- صاف کردن بشی با حرارت موضعی

برای صاف کردن بشی، سپری، ناودانی و تیرآهن به کار می رود مطابق شکل ۳۰-۱۰ مناطق تیره شده را حرارت می دهند تا قطعه کار به طرف فلاش ها راست شود.

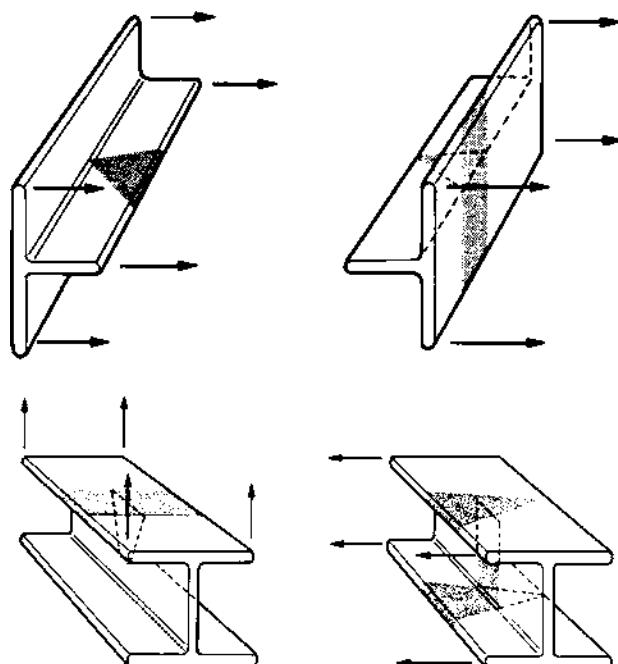

شکل ۳۰-۱۰- حرارت دادن تیر آهن برای راست کردن


۳-۶-۱۰- ورق های فلزی را می توان پس از جوشکاری تحت تأثیر نیروی کشش قرار داد تا پیچیدگی بر طرف شده و تنفس هم در قطعه باقی نماند.

دستورات ایمنی

۱- موقع خال جوش زدن مواطბ اطرافیان باشید که به قوس الکتریکی نگاه نکنند.

۲- از لباس کار کامل و پیش بند و دستکش چرمی استفاده کنید.

۳- برای بلند کردن قطعات داغ از انبر قطعه گیر استفاده کنید.

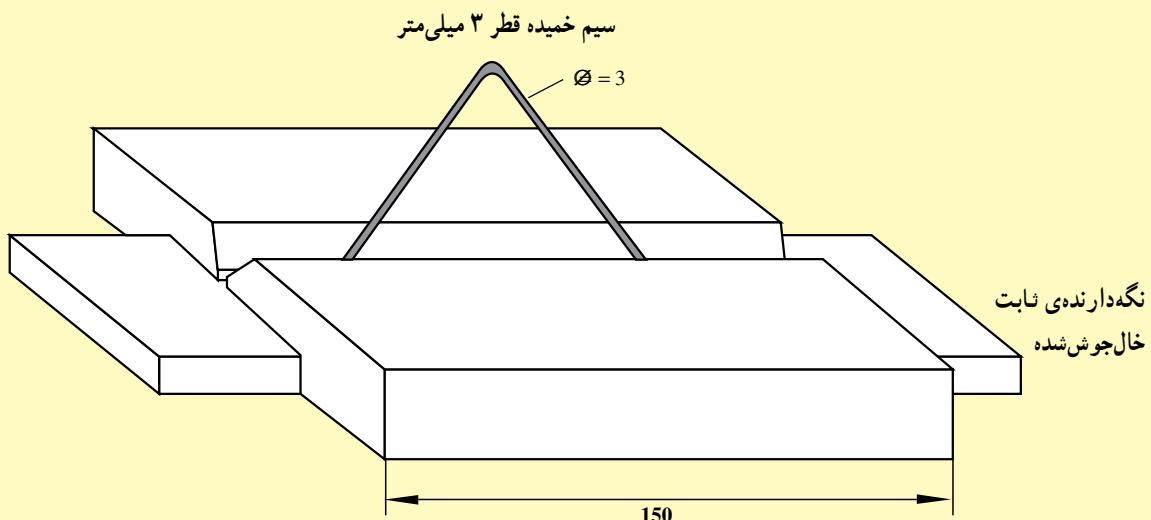

مشخصات	تعداد	ابزار و تجهیزات	ردیف
با طول ۳ متر	۲	کابل های دستگاه	۱
معمولی	۱	چکش جوش	۲
سیم فولادی	۱	برس سیمی	۳
استاندارد	۱	انبر قطعه گیر	۴
تا ۳۰۰ آمپری	۱ دستگاه	ترانسفورماتور جوش	۵

مشخصات	تعداد	وسایل ایمنی	ردیف
دستی	۱	ماسک جوشکاری	۱
چرمی	۱	پیش بند	۲
چرمی	۱ جفت	دستکش	۳
مناسب بدن	۱ دست	لباس کار	۴
مناسب اندازه پا	۱ جفت	کفش ایمنی	۵
چرمی	۱ جفت	ساق بند	۶

نگهدارنده	50×40×10	st 37	2	نگهدارنده	۱
نگهدارنده	40×20×5	st 37	2	نگهدارنده	۲
قطعه اتصال	150×47×10	st 37	2	قطعه اتصال	۳
مشخصات قطعه کار	اندازه هی قطعه	تعداد	جنس	مشخصات قطعه کار	شماره
نام قطعه کار: قطعه تمرینی	شماره نقشه 7-10				مقیاس ۱:۱
تولرانس خشن هدف های آموزشی: استفاده از نگهدارنده جوش جهت جلوگیری از پیچیدگی در جوشکاری	مدت: ۲ ساعت				

(زمان ۲ ساعت)

۷-۱۰- دستورالعمل جفت کردن دو قطعه با اتصال لب به لب

با رعایت دستورالعمل و نکات اینمی به ترتیب زیر دو قطعه را با هم جفت کنید :

۱- دو قطعه را، مانند شکل ۱۰-۳۱ روی سطحی صاف قرار دهید.

۲- برای تنظیم فاصله‌ی ۳ میلی‌متری ریشه جوش از سیم جوش گاز که خمیده شده است، مطابق شکل ۱۰-۳۱ استفاده کنید. و توجه داشته باشید پس از خال جوش‌زن مجدداً فاصله قطعات را با سیم جوش با قطر ۳ میلی‌متر تمام طول درز ریشه را کنترل کنید.



شکل ۱۰-۳۱



شکل ۱۰-۳۲

۳- دو طرف کار قطعات $5 \times 20 \times 40$ میلی‌متری را کاملاً به کار جفت کنید (شکل ۱۰-۳۲).

۴- درز لقمه‌های نگهدارنده‌ی قطعات را در ابتدا و انتهای کار جوش دهید.

۵- در صورت وجود پیچیدگی در کار با چکش و سندان از کار تاب‌گیری کنید.

۶- پس از جوشکاری به وسیله‌ی چکش و گیره لقمه را از قطعه جدا کنید. شکل ۱۰-۳۳ قطعه‌ی جوش خورده را که لقمه‌های آن جدا شده است نشان می‌دهد.

۷- در پایان کار دستگاه را خاموش کنید و وسایل و ابزار را به طور منظم جمع‌آوری و محل کار را کاملاً تمیز نمایید.




شکل ۱۰-۳۳

آزمون پایانی (۱۵)



۱- به توجه شکل رو به رو علت
دوباره سرد شده میله تا گداخته شدن حرارت دیده قبل از حرارت دادن قطعه
کوتاه شدن قطعه ای که بر اثر حرارت کاملاً
سرخ و سپس سرد شده است بنویسید.

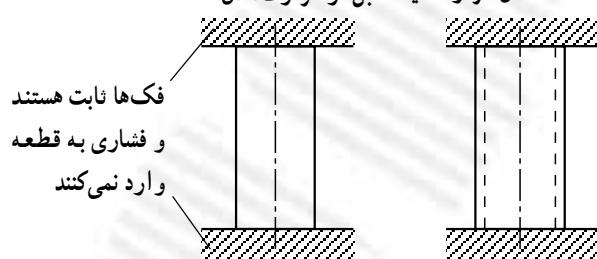


پاسخ تشریحی:

.....

.....

.....

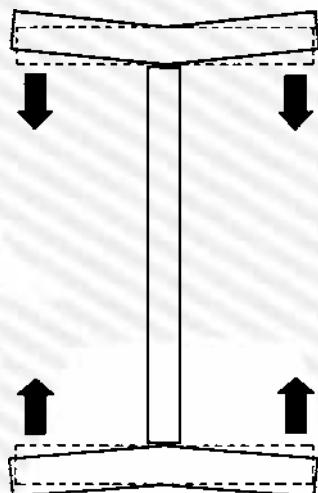

۲- با مشاهده شکل و با توجه به مسئله پیچیدگی
در جوش، در خصوص مشاهدات خود توضیح دهید.

پاسخ تشریحی:

.....


.....

.....

۳- به نظر شما، آیا با حرارت دادن فولاد، در نظم درونی اتم‌هایش تغییری به وجود می‌آید؟

خیر بلی

۴- از شکل زیر چه موضوعی به ذهن شما می‌آید؟ در دو سطر بنویسید.

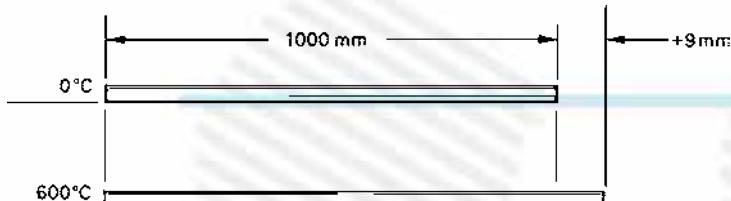

شکل میله‌ی فولادی

پاسخ تشریحی:

.....
.....

۵- چرا برای ساختن ستون‌هایی که با دو تیرآهن ساخته می‌شوند جوشکاری به تناوب در دو طرف مقابل هم اجرا می‌شود؟

پاسخ تشریحی:

.....
.....

۶- انواع پیچیدگی را نام ببرید.

پاسخ تشریحی:

.....

۷- پیچیدگی را از نظر تعداد پاس بیشتر، کمتر و بازیودن زاویه‌ی پخ، و یا بسته بودن زاویه‌ی پخ توضیح دهید.

پاسخ تشریحی:

.....
.....
.....

۸- در چه صورت تنש‌های پس‌ماند در اتصالات جوشکاری شده باقی خواهد ماند؟


پاسخ تشریحی:

.....
.....
.....


۹- کنترل پیچیدگی در حین جوشکاری یعنی چه؟

پاسخ تشریحی:

.....
.....

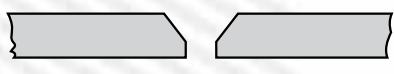

۱۰- در کدام نوع از اتصالات شکل پیچیدگی قابل کنترل است؟ چرا؟ و چگونه کنترل می‌شود؟

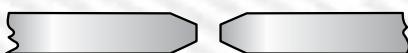

پاسخ تشریحی:

.....
.....
.....

۱۱- فرق جوشکاری با اتصال U‌شکل و V‌شکل در کدام است؟

الف : کاهش حرارت ج : سادگی جوشکاری

ب : کاهش تمرکز تنش د : تمام موارد

۱۲- برای کوچک کردن زاویه اتصال کدام گزینه درست است؟

الف - افزایش فاصله ریشه با استفاده از پشت‌بند

ب : استفاده از الکترودها با قطر کوچک‌تر

ج : افزایش آمپر برای ذوب کردن لبه‌ها

د : کاهش آمپر و افزایش سرعت جوشکاری