

واحد کار یازدهم


توانایی جوشکاری اتصالات فولاد نرم در وضعیت‌های مختلف

هدف کلی

جوشکاری اتصالات فولادی نرم در وضعیت غیرسطحی با قوس الکتریک و الکترود روپوش دار

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این واحد کار باید بتواند:

- ۱- ویژگی‌های اجرایی جوشکاری غیرسطحی را بیان کند.
- ۲- عوامل مؤثر در جوشکاری‌های غیرسطحی را بیان کند.
- ۳- تکنیک جوشکاری عمودی از پایین به بالا را توضیح دهد.
- ۴- گرده جوش خطی ساده و مرکب، در وضعیت عمودی از پایین به بالا، در قطعه‌ی فولادی ایجاد کند.
- ۵- قطعات فولادی را به صورت عمودی از پایین به بالا به صورت سپری در سه پاس جوشکاری کند.
- ۶- قطعات فولادی را به صورت لب به لب با پخ ۷ شکل از پایین به بالا در سه پاس جوشکاری کند.
- ۷- تکنیک جوشکاری را از بالا به پایین (سرازیر) توضیح دهد.
- ۸- روی صفحه‌ی فولادی در وضعیت عمودی از بالا به پایین گرده جوش ساده‌ی خطی ایجاد کند.
- ۹- قطعات فولادی را به صورت لب به لب بدون پخ در وضعیت عمودی به صورت سرازیر جوشکاری کند.
- ۱۰- اتصال T شکل قطعات فولادی را در وضعیت عمودی از بالا به پایین جوشکاری کند.
- ۱۱- قطعات فولادی را به صورت لب رو لب در وضعیت عمودی به صورت سرازیر جوشکاری کند.
- ۱۲- قطعات فولادی را به صورت لب به لب با پخ ۷ در وضعیت عمودی به صورت سرازیر جوشکاری کند.
- ۱۳- قطعات فولادی را به صورت سپری در وضعیت افقی به صورت سطحی جوشکاری کند.
- ۱۴- تکنیک جوشکاری ورق به لوله‌ی فولادی را توضیح دهد.
- ۱۵- اتصال لوله‌ی فولادی به ورق را در وضعیت افقی سطحی جوشکاری کند.

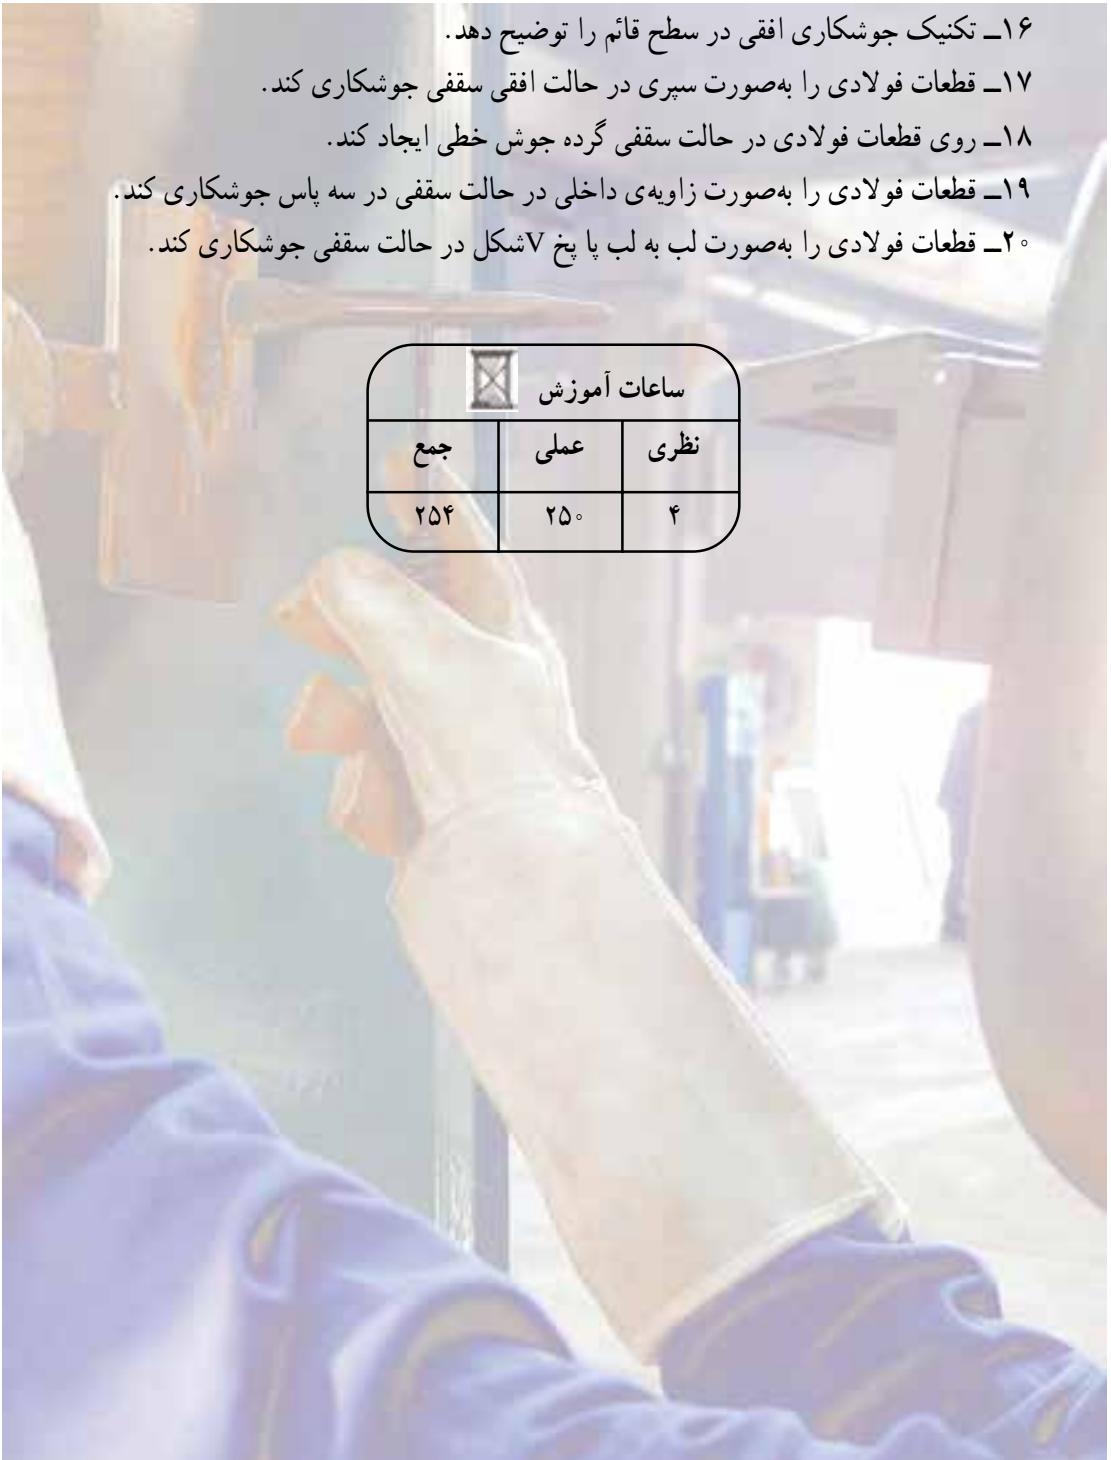- 
- ۱۶- تکنیک جوشکاری افقی در سطح قائم را توضیح دهد.
- ۱۷- قطعات فولادی را به صورت سپری در حالت افقی سقفی جوشکاری کند.
- ۱۸- روی قطعات فولادی در حالت سقفی گرده جوش خطی ایجاد کند.
- ۱۹- قطعات فولادی را به صورت زاویه‌ی داخلی در حالت سقفی در سه پاس جوشکاری کند.
- ۲۰- قطعات فولادی را به صورت لب به لب پنج شکل در حالت سقفی جوشکاری کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۵۴	۲۵۰	۴

پیش آزمون (۱۱)

پاسخ تشریحی:

.....

۱- چهار نوع الکترود را که در صنعت جوشکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد نام ببرید.

پاسخ تشریحی:

.....

۲- چرا در جوشکاری‌های لب به لب بدون پنج به الکترود کمتری نیاز داریم؟

پاسخ تشریحی:

.....

۳- چرا در جوشکاری اتصالات با پنج V شکل با پشت‌بند لازم است مذاب لبه‌ها و مذاب پشت‌بند در هم آمیخته شود؟

پاسخ تشریحی:

.....

۴- کدام یک از روش‌های جوشکاری، خطی یا موجی در جوشکاری بالای سر مشکل‌تر است؟ توضیح دهید.

پاسخ تشریحی:

.....

۵- در جوشکاری‌های سقفی کدام قطب جریان به انتقال مذاب به قطعه کار کمک می‌کند؟ چگونه؟

۶- در کدام گزینه‌ها اگر از الکترود E6010 استفاده شود آمپر زیادتری به کار می‌رود؟

الف - سرازیر ب - سقفی ج - افقی د - سربالا

۷- در اتصال لب به لب در حالت افقی با پنج V، جوشکاری با کدام گرده جوش اجرا می‌شود؟

الف - نوسانی کتار به کتار ب - خطی ساده

د - مرکب نوسانی ج - دایره‌ای

۸- شکاف سوراخ کلیدی در کدام گزینه مصداق پیدا می‌کند؟

الف - پاس تکمیل جوش

ب - پاس میانی جوش

ج - پاس ریشه اتصال T

د - پاس ریشه اتصال لب به لب

۹- در کدام وضعیت جوشکاری با الکترود روپوش دار می‌توان از روش پیش‌دستی استفاده کرد؟

الف - عمودی از بالا به پایین

ب - افقی


ج - سقفی

د - عمودی از پایین به بالا


۱۰- آیا در جوشکاری قوس الکتریکی و الکترود روپوش دار مذاب که از الکترود جدا می‌شود می‌تواند در

جهت مخالف جاذبه‌ی زمین به کار متصل شود؟


بلی خیر

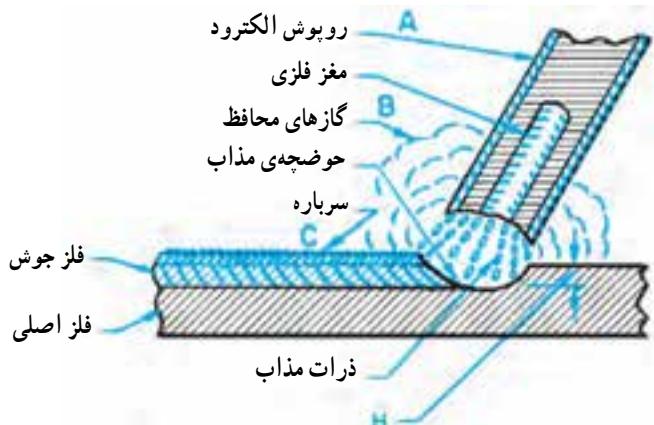


شکل ۱۱-۱ - اضافه شدن مغز الکترود به قطعه کار

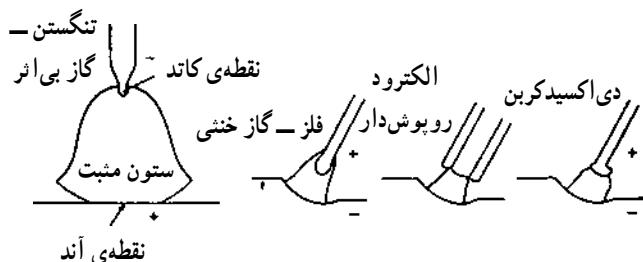

شکل ۱۱-۲

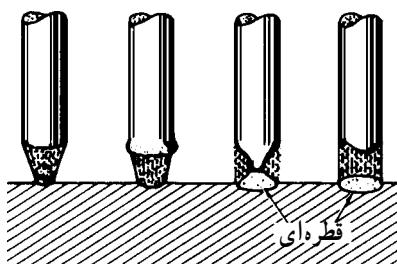

شکل ۱۱-۳

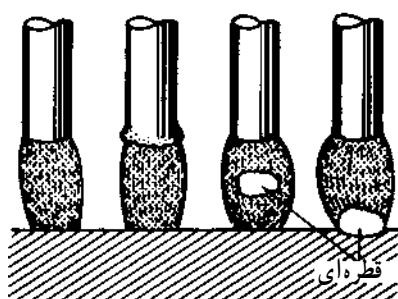

شکل ۱۱-۴ - انتقال به صورت اتصال کوتاه و پرواز آزاد

۱-۱۱- ویژگی‌های جوشکاری غیرسطحی

- حدود 7° درصد فلز جوش را مذاب الکترود تشکیل می‌دهد (شکل ۱۱-۱).

- چگونگی جابه‌جایی مذاب از الکترود به کار در قابلیت جوشکاری‌های غیرسطحی بسیار مؤثر است.

۲-۱۱- عوامل مؤثر در منتقل شدن مذاب از الکترود به کار

- عوامل مؤثر در انتقال مذاب از الکترود ذوب شده به حوضچه مذاب در حالت غیرسطحی عبارتند از :


- ۱- کشش سطحی
- ۲- نیروی الکترومغناطیسی
- ۳- نیروی فشار گازهای یونیزه که از نوک الکترود به سطح کار جاری می‌شود (شکل ۱۱-۲).

۴- ستای نقل یا جاذبه‌ی زمین که در جوشکاری‌های سطحی کمک به انتقال مذاب می‌کند و در جوشکاری‌های غیرسطحی نقش منفی دارد.


۵- دو روش انتقال مذاب از الکترود به کار وجود دارد :

الف - روش انتقال پلی یا اتصال کوتاه (شکل ۱۱-۳).

ب - روش انتقال به صورت پرواز آزاد (شکل ۱۱-۴).

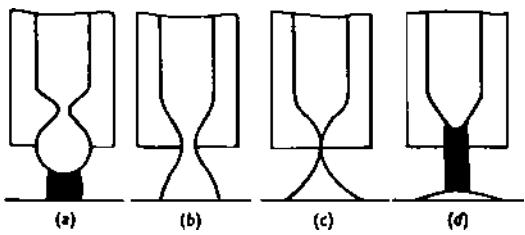

شکل ۱۱-۵- چگونگی انتقال به صورت پل یا اتصال کوتاه

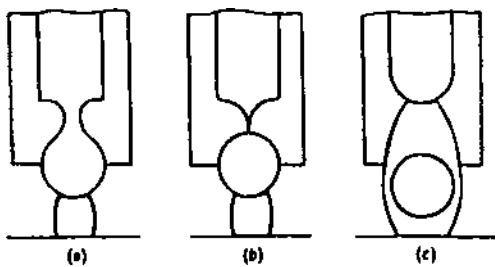

شکل ۱۱-۶- چگونگی انتقال به صورت پرواز آزاد



شکل ۱۱-۷- جوشکاری با قطب DCRP


در اتصال به صورت اتصال کوتاه قطره‌ی مذاب در نوک الکترود شکل می‌گیرد، سپس قطره‌ی مذاب کار و الکترود پل یا واسطه شده و به دلیل اتصال کوتاه شدت جریان افزایش می‌یابد و تحت تأثیر جاذبه‌ی سطحی، مذاب به سطح قطعه کار منتقل می‌شود (شکل ۱۱-۵).

در انتقال به صورت پرواز آزاد خصوصاً در الکترودهای با روپوش قلبی، مثل الکترود E7018، به دلیل این که با قطب معکوس مورد استفاده قرار می‌گیرند، مذاب فلزی جدا شده از الکترود با توجه به جاذبه‌ای که بین مذاب و قطب منفی ایجاد می‌شود به راحتی فضای قوس را طی کرده و به سطح قطعه کار منتقل می‌شود (شکل ۱۱-۶).



۱۱-۳- تنظیم پارامترها در جوشکاری غیرسطحی

۱۱-۳-۱- در جوشکاری‌های غیرسطحی عموماً از آمپر کم‌تری نسبت به جوشکاری‌های سطحی استفاده می‌شود تا از تشکیل حوضچه‌ی مذاب بزرگ جلوگیری کند و مذاب به طرف زمین سرازیر نشود در این حالت آمپر معمولاً $\frac{1}{5}$ کمتر از حالت سطحی است ولی در جوشکاری عمودی از بالا به پایین، بر عکس، آمپر حتی بیشتر از معمول تنظیم می‌شود.

۱۱-۳-۲- چون طول قوس باید کوتاه انتخاب شود، استفاده از جریان DC برای جوشکاری‌های غیرسطحی (شکل ۱۱-۷) بهتر است و امکان کار با طول قوس کوتاه را فراهم می‌کند. استفاده از قطب معکوس DCRP انتقال مذاب را به سطح قطعه کار راحت‌تر می‌کند (شکل ۱۱-۸).

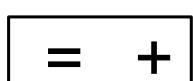

شکل ۱۱-۸

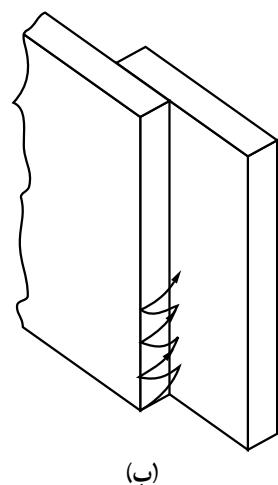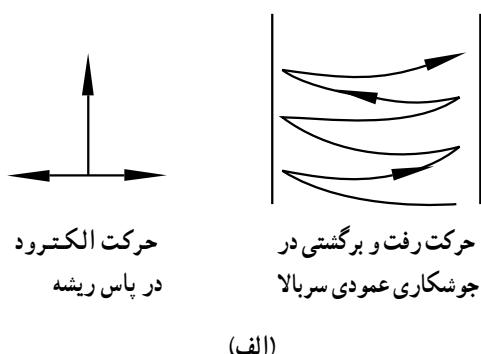

شکل ۱۱-۹- چگونگی حکم الکترود در پاس‌های عمودی



شکل ۱۱-۱۰- کمک‌گرفتن از دست در استقرار پایدار موقع جوشکاری سر بالا

۱۱-۳-۳- کشش سطحی مذاب روپوش باید کم باشد تا ذرات سرباره تشکیل قطره‌ی درشت ندهد، بدین ترتیب از سرازیرشدن مذاب جلوگیری خواهد شد.

۱۱-۳-۴- حوضچه‌ی مذاب باید کوچک باشد که با حرکت و نوسان به الکترود از مرکز حرارت در یک منطقه جلوگیری می‌شود (شکل ۱۱-۹).

۱۱-۳-۵- در جوشکاری‌های سرازیر باید سرعت انجماد مذاب زیاد باشد بنابراین از الکترودهایی که دارای سرعت انجماد بالا هستند استفاده می‌شود. مانند الکترودهای E6011-E6010 این الکترودها دارای روپوش سلولزی مناسب هستند.

۱۱-۳-۶- زاویه‌ی الکترود نسبت به کار باید طبق دستورالعمل‌های هر کار و آمپر، با استفاده از جدولی که روی بسته‌بندی‌های کارخانه‌ی سازنده‌ی الکترود نوشته شده است تعیین شود.

۱۱-۳-۷- جوشکار باید در وضعیتی نسبت به کار قرار گیرد که در حد امکان راحت‌تر بوده و کمتر احساس خستگی کند. با استفاده از ماسک کلاهی، جوشکار می‌تواند برای پایدارشدن وضعیت خود از هر دو دست خود کمک بگیرد (شکل ۱۱-۱۰).




شکل ۱۱-۱۱- استفاده از دو دست در کنترل زوایا و طول قوس الکترود به کار

در بعضی موارد جوشکاران برای گرفتن انبر جوشکاری و تنظیم زاویه و ثابت‌ماندن طول قوس در جوشکاری‌های غیرسطحی انبر را دودستی می‌گیرند (مطابق شکل ۱۱-۱۱).

۱۱-۳-۸- سرعت جوشکاری در تمام وضعیت‌ها به جز جوشکاری سرازیر کمتر از حالت سطحی است.


نکته مهم: در جوشکاری‌های غیرسطحی جوشکار باید دارای تمرین کافی باشد تا دست با سرعت یکسان حرکت‌های عرضی و پیشروی الکترود را هدایت کند و طول قوس را ثابت نگه دارد.

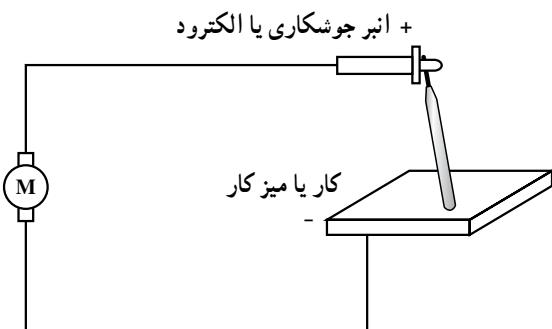

شکل ۱۱-۱۲- چگونگی جوشکاری با قطب معکوس

۴-۱۱- اطلاعات عمومی

جوشکاری عمودی از پایین به بالا کاربرد فراوانی دارد؛ خصوصاً در کارهای جوشکاری که باید تست جوش روی آنها انجام شود؛ مانند لوله‌ها و منابع تحت فشار و ساختمان‌های فلزی و کشتی‌سازی. به کارگیری قطب معکوس با الکترود مثبت (DCEP) مطابق شکل ۱۱-۱۲ هنگام استفاده از الکترودهای کم ئیدروژن که دارای درصدی پودر آهن هستند، مثل الکترود E7018 در جوشکاری‌های ماهیجه‌ای (Filletweld) و جوش شیاری (Groove weld) در تمام حالات مطابق شکل ۱۱-۱۳ متداول است.

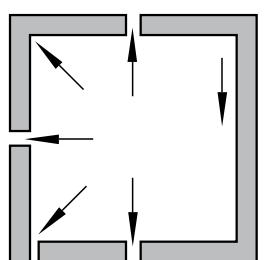

شکل ۱۱-۱۳- نشانه‌ی جوشکاری در تمام حالات (F.V.H.oh)



شکل ۱۱-۱۴—میزان نفوذ در جوشکاری
زاویه‌ی خارجی سربالا مشاهده می‌شود.



شکل ۱۱-۱۵—جوشکاری سربالا که به صورت
پیش‌دستی اجرا می‌شود.



شکل ۱۱-۱۶—قوس جوشکاری به طرف قسمت
جوش‌نخورده‌ی کار است و فلز جوش سریع سرد می‌شود.

از الکترودهای E6010 و E6011 در جوشکاری‌های پاس اول (نفوذی) استفاده می‌شود (شکل ۱۱-۱۴). البته استفاده از الکترود E7018 در پاس ریشه نیز متداول است و نیاز به مهارت بیشتری دارد.

با الکترود روپوش‌دار عموماً از روش پس‌دستی استفاده می‌شود. یعنی قوس الکتریکی بر روی قسمت جوش‌نخورده‌ی قطعه کار متمرکز است. و قوس ایجادشده سرباره را به روی قسمت جوش‌نخورده کار می‌راند. ولی در جوشکاری عمودی از پایین به بالا از این روش کمتر استفاده می‌شود و وضعیت الکترود طوری است که حالت پیش‌دستی به خود می‌گیرد (شکل ۱۱-۱۵) یعنی قوس بر قسمت جوش‌نخورده‌ی قطعه کار برخورد می‌کند و لبه‌های پخ‌خورده راحت ذوب می‌شوند و جوشکار باید مواظب سوختگی لبه‌ها و سرازیرشدن مذاب باشد.


روپوش ذوب‌شده‌ی الکترود هم تحت تأثیر نیروی جاذبه‌ی زمین به طرف قسمت جوش‌نخورده کار می‌رود، پس می‌توان گفت سرعت سردشدن گرده جوش کمی بیشتر از حالت‌های دیگر است، بنابراین در این حالت در خصوص فولادهای با استحکام فلز جوش کمی سخت‌تر می‌شود (شکل ۱۱-۱۶).

دستور العمل ایمنی

۱- در جوشکاری های غیرسطحی از سربند هم استفاده کنید.

۲- حتماً از آستین چرمی استفاده کنید.

۳- از ساق بند چرمی برای جلوگیری از ورود ذرات به کفشه استفاده کنید.

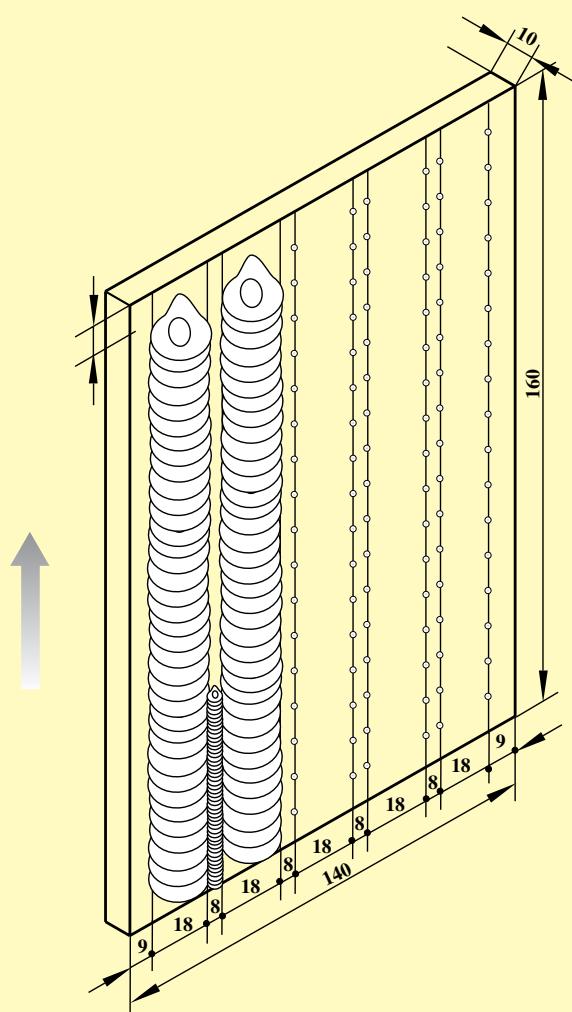


ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	دستکش	۱ جفت	چرمی
۳	پیش بند	۱	چرمی
۴	ساق بند	۱ جفت	چرمی
۵	سربند	۱	معمولی
۶	عینک حفاظتی	۱	با شیشه‌ی سفید
۷	کلاه	۱	ساده

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه‌گیر	۱	استاندارد
۳	چکش جوش	۱	معمولی
۴	برس سیمی	۱	با سیم فولادی
۵	خط فنری	۱	۰ سانتی
۶	سوزن خط	۱	معمولی
۷	سنبله‌نشان	۱	کوچک
۸	چکش معمولی	۱	۳۰۰ گرمی
۹	رکتیفار یا دینام جوش	۱ دستگاه	تا ۳۰۰ آمپری


الکترود Ø=3/25-E6011

شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی قطعه	ملاحظات	
		1	st 37	160×40×10		
مقیاس ۱:۱	نام قطعه کار: قطعه کار تمرینی				شماره ۱۱-۴ نقشه	
تولرانس خشن	هدف های آموزشی: ایجاد گرده جوش ساده و پهن در جوشکاری سربالا				مدت ۰۰ ساعت	

(زمان ۲۰ ساعت)

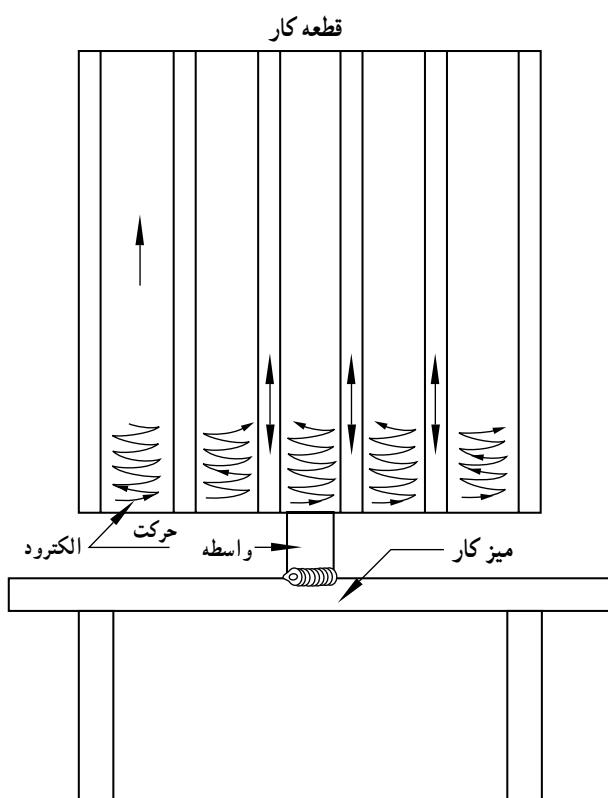

شکل ۱۱-۱۷- چگونگی قرارگرفتن قطعه با واسطه روی میز کار

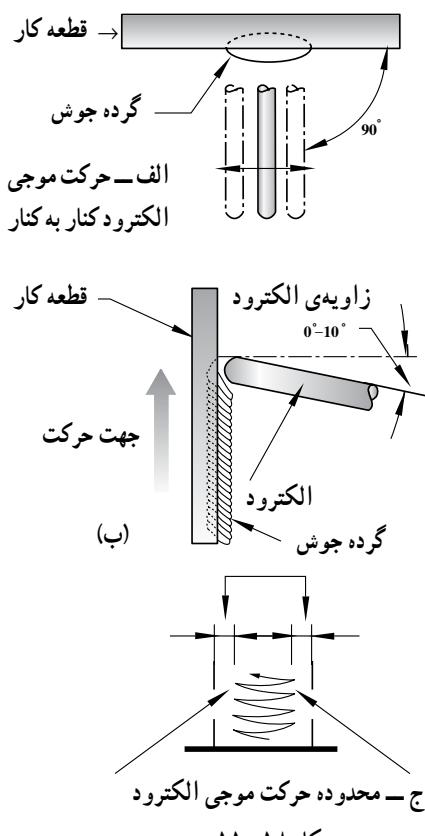

شکل ۱۱-۱۸

۱۱-۵- دستورالعمل ایجاد گرده جوش عمودی از پایین به بالا


با رعایت اصول و نکات اینمی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

- ۱- قطعه کار را مطابق با اندازه ها و نقشه، خط کشی و به فاصله های حداقل ۳ میلی متر با سنبه نشان علامت گذاری کنید.
- ۲- دستگاه دینام جوش یا رکتیفایر را راه اندازی کنید و آن را برای جوشکاری باقطب معکوس (DCRP) و شدت جریان در محدوده ۱۰۰-۱۳۰ آمپر تنظیم نماید.

۳- کار را با واسطه به حالت قائم مقابل صورت خود روی میز کار خال جوش نمایید به نحوی که آخرین قسمت گرده جوش با چانهی جوشکار هم سطح باشد مطابق شکل ۱۱-۱۷ از نگهدارندهی میز استفاده کنید.

با الکترود E6011 مطابق شکل ۱۱-۱۸- الف و ب و تحت زاویهی 90° نسبت به سطح قطعه کار و زاویهی 10° نسبت به جهت حرکت تنظیم نماید.


با حرکت زیگزاگی مطابق شکل ۱۱-۱۸- ج گرده جوش با پهنای ۱۸ میلی متر ایجاد کنید توجه داشته باشید محدوده حرکت زیگزاگی کمتر از ۱۸ میلی متر باشد و از هر طرف حدود ۲ میلی متر به سنبه نشان مانده کمی مکث نموده و الکترود را به طرف دیگر خط کشی که سنبه نشان زده اید حرکت دهید.

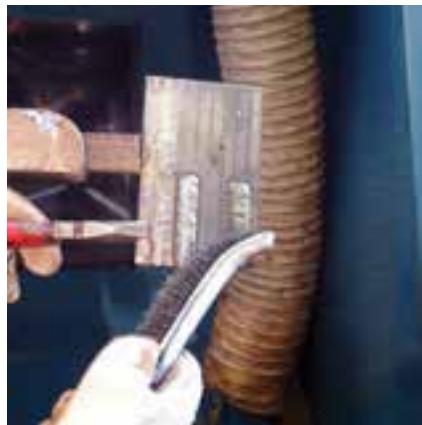


شکل ۱۱-۱۹

۴- بعد از خاتمه هر خط جوش بلا فاصله سرباره را با چکش و برس سیمی کاملاً پاک کنید و سپس به جوشکاری ادامه دهید.

نکته مهم: برای شروع قوس هنگام تعویض الکترود باید قوس را کمی بالاتر از انتهای گرده جوش ایجاد کرده و الکترود را به آرامی به انتهای گرده جوش هدایت کنید و با کمی مکث به حرکت زیگزاگی ادامه دهید تا سربندهای مناسبی به وجود آید.

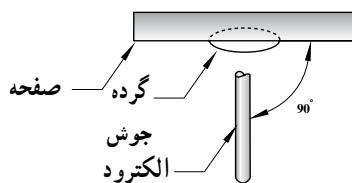


طولانی شدن قوس در حرکت سربالا

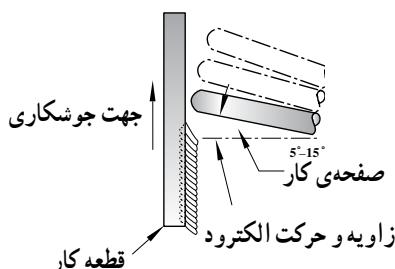


شکل ۱۱-۲۰

۵- جوشکاری گرده جوش های باریک ۸ میلی متری را با مشاهده زوایا و حرکت الکترود در شکل ۱۱-۲۰ انجام دهید و بین جوش های ۱۸ میلی متری را پر کنید.

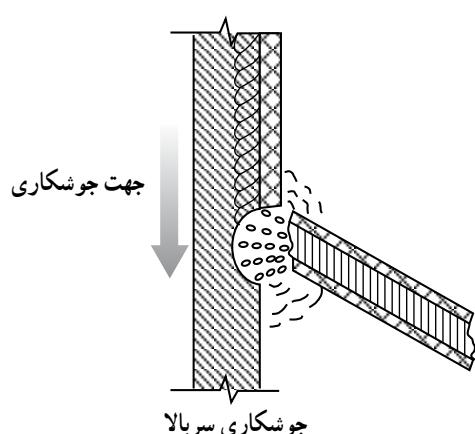

شکل ۱۱-۲۱

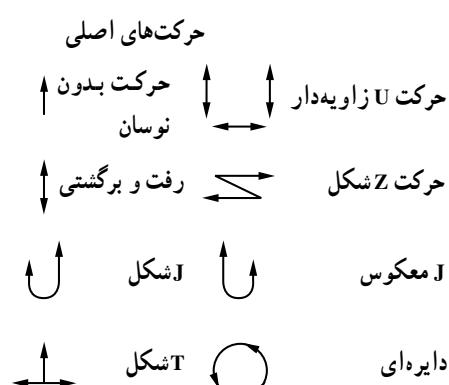




شکل ۱۱-۲۲- جوشکاری گرده جوش از پایین به بالا

۷- جوشکاری را به اتمام برسانید و سرباره را پاک کنید و برای ارزش‌بایی به هنرآموز شان دهید. از شکل ۱۱-۲۲ برای مقایسه کیفیت استفاده کنید.

۸- در پایان کار دستگاه را خاموش و وسایل و ابزار را به طور منظم جمع‌آوری و محل کار را کاملاً تمیز کنید.

دستور العمل ایمنی

- ۱- در جوشکاری سر بالا استفاده از وسایل کامل ایمنی فردی الزامی است.
- ۲- استفاده از لباس کار نخی نسبتاً ضخیم که جیب در باز نداشته باشد ضروری است.
- ۳- سر جوشکار باید به وسیله‌ی کلاه یا سربند مناسب از جرقه‌های جوشکاری در امان باشد.

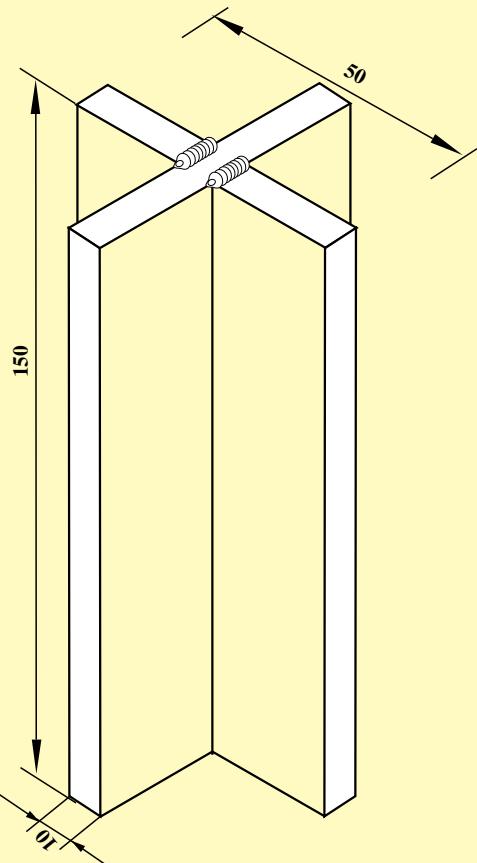

مشخصات	تعداد	ابزار و تجهیزات	ردیف
با طول ۳ متر استاندارد	۲	کابل‌های دستگاه انبر قطعه‌گیر	۱ ۲
معمولی	۱	چکش جوش	۳
با سیم فولادی ۵۰۰ گرمی	۱	برس سیمی	۴
آمپری ۳۰۰	۱	چکش معمولی رکتیفاریور یا دینام	۵ ۶

مشخصات	تعداد	وسایل ایمنی	ردیف
کلاهی	۱	ماسک	۱
با شیشه‌ی سفید	۱	عینک حفاظتی	۲
ساده	۱	کلاه	۳
چرمی	۱ جفت	دستکش	۴
چرمی	۱	پیش‌بند	۵
چرمی	۱ جفت	ساق‌بند	۶
معمولی	۱	سربند	۷

الکترود Ø=3.2/5 E6013

مشماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی قطعه	ملاحظات
نام قطعه کار: تمرینی	۱	st 37	150×20×10		
نام قطعه کار: تمرینی	2	st 37	150×50×10		
مقیاس ۱:۱					
شماره‌ی نقشه ۱-۵					
هدف‌های آموزشی: جوشکاری سپری در سه پاس از پایین به بالا					تولرانس خشن
مدت ۲ ساعت					


(زمان ۲۰ ساعت)



شکل ۱۱-۲۳



شکل ۱۱-۲۴

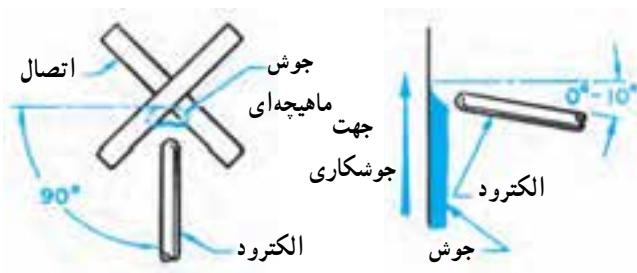

شکل ۱۱-۲۵



شکل ۱۱-۲۶

۶-۱۱- دستور العمل جوشکاری سپری در سه پاس از پایین به بالا

با رعایت نکات ایمنی و حفاظتی به ترتیب مراحل زیر جوشکاری کنید.

۱- دستگاه را راه اندازی کنید.

۲- قطعات را روی هم قرار دهید و دو سر آن را خال جوش بزنید (شکل ۱۱-۲۳).

۳- با ضربه‌ی چکش روی سندان قطعات جوشکاری شده را به هم جفت کنید تا فاصله‌ی بین آن‌ها از بین برود (شکل ۱۱-۲۴).

۴- با الکترود E6013 و انتخاب آمپر مناسب بین ۱۰۰-۱۳۰ آمپر پاس اول را از پایین به بالا جوشکاری کنید. زاویه‌ی الکترود مطابق شکل ۱۱-۲۵ توجه کنید و در سرتاسر خط جوش طول قوس را کوتاه نگه دارید.

۵- پاس اول هر چهار گوش را مطابق شکل ۱۱-۲۶ اجرا کنید (دو گوش با الکترود Ø4 و دو گوش با الکترود 25 Ø3).



شکل ۱۱-۲۷

۶- پس از هر پاس جوشکاری با، چکش و برس سیمی سرباره‌ها را کاملاً پاک کنید و با کمک هنرآموز نتیجه‌ی استفاده از الکترودهای $\varnothing=4$ و $\varnothing=3.25$ را بررسی کنید. (راندمان در استفاده از الکترود $\varnothing=4$ بیشتر) کیفیت چگونه است؟

۷- پس از حذف کامل سرباره پاس دوم را با حرکت کنار به کنار اجرا کنید. در کناره‌های کار کمی مکث کنید تا گوشه‌های کار گود نشود.

توجه: گوشه‌هایی را که با الکترود $\varnothing=4$ جوش داده‌اید باز هم با الکترود $\varnothing=4$ جوش دهید و در مورد گوشه‌هایی که با الکترود $\varnothing=3.25$ جوش داده‌اید (شکل ۱۱-۲۷). به همین ترتیب عمل کنید.



شکل ۱۱-۲۸-الف

نکته مهم: برای اجرای جوش‌های ماهیچه‌ای سر بالا که خط جوش طویل باشد پس از هر بار قطع قوس، مطابق شکل ۱۱-۲۵-الف، قوس را کمی بالاتر از انتهای گرده جوش ایجاد و نوک الکترود را به محل قبلی هدایت کنید و جوشکاری را ادامه دهید.



شکل ۱۱-۲۸-ب


۷- پاس سوم را، پس از برداشتن سرباره، با حرکت موجی کنار به کنار اجرا کنید (مطابق توضیحات ۱۱-۲-۵ و دستور العمل ۱۱-۴)

۸- پس از برداشتن سرباره نتیجه‌ی کار را با کمک هنرآموز بررسی نمایید. توجه داشته باشد که در کناره‌ی جوش زاویه تیز وجود نداشته و سطح جوش صاف باشد (شکل ۱۱-۲۸-ب).

۹- در پایان کار دستگاه را خاموش و وسایل و ابزار را به طور منظم جمع‌آوری و محل کار را کاملاً تمیز کنید.

دستورات ایمنی

- دقت کنید کابل های ورود به دستگاه سالم باشد و لبه های تیز قطعات و اجسام داغ به کابل ها آسیب نرساند.
- هنگام جوشکاری با قوس الکتریکی از دستکش لاستیکی استفاده نکنید.

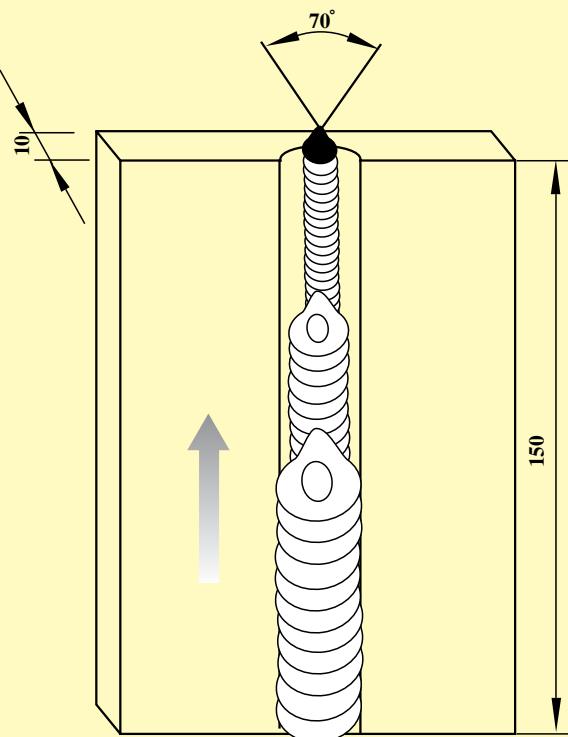

ردیف	ابزار و تجهیزات	تعداد	مشخصات
۱	کابل های دستگاه	۲	با طول ۳ متر
۲	انبر قطعه گیر	۱	استاندارد
۳	چکش جوش	۱	معمولی
۴	برس سیمی	۱	با سیم فولادی
۵	رکیفایر یا دینام	۱	تا ۳۰۰ آمپری

ردیف	وسایل ایمنی	تعداد	مشخصات
۱	ماسک	۱	کلاهی
۲	عینک حفاظتی سفید	۱	با شیشه های سفید
۳	کلاه	۱	ساده
۴	سربنده	۱	معمولی
۵	پیش بند	۱	چرمی
۶	دستکش	۱ جفت	چرمی
۷	ساق بند	۱ جفت	چرمی
۸	لباس کار	۱ دست	مناسب بدنه

دستگاه دینام یا رکتیفایر جوش Ø=3.2/5 E6013 الکترود

شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه هی قطعه	ملاحظات
۱	نام قطعه کار: تمرینی	۲	st 37	150×50×10	شماره هی نقشه ۱۱-۶
تولرانس خشن	هدف های آموزشی: جوشکار پخ ۷ در حالت سربالا و سرپایین	۱۵ ساعت			

۷-۱۱- دستور العمل جوشکاری لب به لب با پخ ۷ شکل از پایین به بالا

- ۱- با رعایت دستورات اینمی دستگاه را راه اندازی کنید.
- ۲- قطعات را مطابق شکل روی سطح صاف قرار دهید و به وسیله‌ی یک سیم جوش ۳ میلی‌متری که به شکل یک زاویه خم کرده‌اید فاصله‌ی ریشه را تنظیم کنید.


علاوه بر تنظیم فاصله باید لبه‌های دو قطعه کار هم سطح باشد یعنی در محل درز سطح یکی از قطعات بالاتر از دیگری قرار نداشته باشد.



شکل ۱۱-۲۹



شکل ۱۱-۳۰

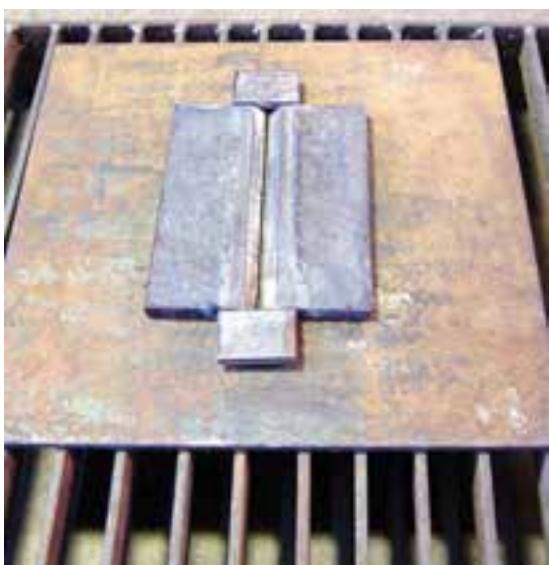

شکل ۱۱-۳۱

- ۳- با قراردادن دو لقمه (تسمه‌ی $3 \times 20 \times 40$) مطابق شکل ۱۱-۳۱ دو طرف قطعات را از پشت به لقمه‌ها خال جوش دهید تا هر دو قطعه با لقمه محکم شود. دقت کنید فاصله بین دو قطعه از تنظیم خارج نشود.

در صورت تغییر اندازه فاصله دو قطعه (فاصله ریشه) پس از خال جوشکاری آنرا شکسته و دوباره اقدام نمایید.


فقط یک طرف لقمه‌ها را از پشت کار به دو قطعه جوش می‌دهیم تا هم فاصله‌ی ریشه ثابت بماند و هم قطعه دچار پیچیدگی نشود. پس از پایان تمرین لقمه‌های نشان داده شده در شکل ۱۱-۳۱ را از قطعه جدا کنید.



شکل ۱۱-۳۲



شکل ۱۱-۳۳

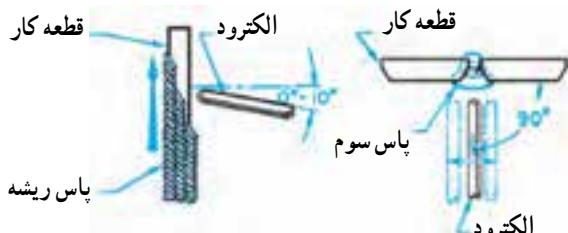

شکل ۱۱-۳۴—حرکت کنار به کنار در پاس دوم

- ۴—مطابق شکل ۱۱-۳۲ کار را به گیره‌ی مخصوص جوشکاری‌های غیرسطحی بیندید و پاس اول را جوشکاری کنید.
- جوش باید در پشت کار نفوذ مناسب داشته باشد.

نوك الکترود را به صورت یا به صورت


حرکت می‌دهیم تا سوراخ کلیدی در تمام طول جوش باقی بماند و نفوذ کافی در پشت کار مشاهده شود.

- به انتهای جوش توجه کنید. شکاف ریشه به فرم سوراخ کلیدی است، یعنی پاشنه‌ی جوش ذوب شده و با مذاب الکترود در هم آمیخته است و نفوذ کافی است.
- در صورت جوشکاری مناسب سرباره به راحتی با چکش از گرده جوش جدا می‌شود.

- ۵—با چکش مخصوص و برس سیمی سرباره را بردارید و دوده را کاملاً تمیز کنید.

- ۶—پاس دوم را جوشکاری کنید (پاس دوم را پاس میانی و در مواردی هم پاس گرم گویند) (شکل ۱۱-۳۳).

- نوك الکترود را مانند شکل ۱۱-۳۴ کنار به کنار پخ هدایت کنید و در کناره کمی مکث کنید.

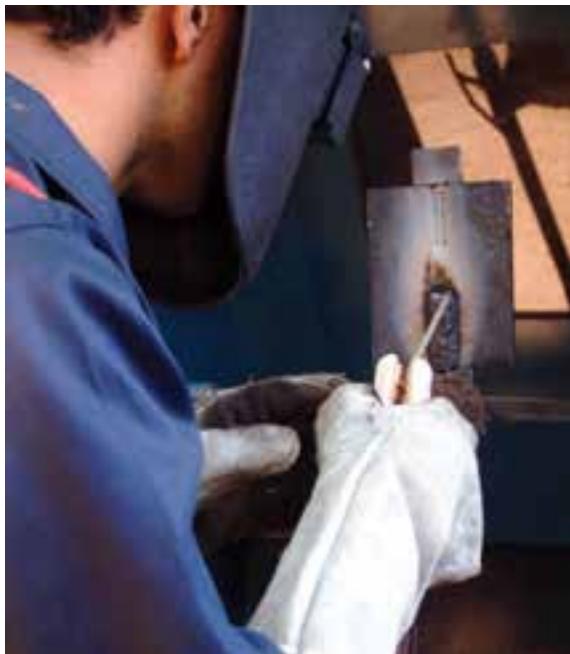

شکل ۱۱-۳۵

۷- جوشکاری پاس سوم (پاس تکمیلی) را پس از تمیز کردن سرباره ها اجرا کنید. توجه داشته باشید که در پاس سوم حرکت الکترود باید از هر طرف به اندازه‌ی ۳ میلی‌متر از کناره‌ی پخ دور شده و سطح کار را پوشش دهد (شکل ۱۱-۳۵).

روش کار بدین صورت است که الکترود وقتی به کنار لبه پخ رسید یک مکث که کوتاه کرده تالبه را ذوب کند و سپس به طرف لبه دیگر حرکت می‌کند تا به کناره پخ برسد و باز مکث کوتاه برای ذوب کردن لبه دیگر پخ درنتیجه لبه‌های کار در گرده جوش واقع می‌شود و اثری از آن در ظاهر جوش نخواهد بود.



شکل ۱۱-۳۶

۸- سرباره ها را به وسیله‌ی چکش بردارید و با برس سیمی سطح کار را تمیز و اثر جرقه‌های احتمالی اطراف اتصال را پاک کنید (شکل ۱۱-۳۶).



شکل ۱۱-۳۷

۹- لقمه‌های نگهدارنده را که فقط از یک رو به کار جوش داده اید، با استفاده از گیره‌ی آهنگری و چکش، با زدن چند ضربه از قطعه کار جدا کنید (شکل ۱۱-۳۷).

نکته مهم: کار را به طور محکم به گیره بسته، و چکش را محکم در دست بگیرید و در جهت مخالف گرده جوش لقمه بر ورق ضربه وارد کنید زمانی که لقمه کج شد با ضربات آهسته‌تر و آرام لقمه را از قطعه جدا کنید.



شکل ۱۱-۳۸



شکل ۱۱-۳۹- چگونگی حالت دست و انبر جوشکاری در جوشکاری سرازیر



شکل ۱۱-۴۰- اجرای گرده جوش با نوسان کم در وضعیت سرازیر

۱۰- پس از شماره زدن قطعه کار آن را به هنرآموز جهت بررسی ارائه دهید و زیر نظر هنرآموز تمرینات بعدی را انجام دهید (شکل ۱۱-۳۸).

۱۱- توجه داشته باشید برای این که در جوشکاری (3G) به مهارت کافی برسید و بتوانید پاس اول را با نفوذ کامل و پاس میانی (پاس گرم) را صاف و یکنواخت جوش داده و سریندها (محل تعویض الکترود) را در پاس آخر خوب اجرا کنید باید تمرین زیادتری انجام دهید.

۱۲- در پایان کار دستگاه را خاموش کنید و وسایل و ابزار را به طور منظم جمع آوری و محل کار را کاملاً تمیز نمایید و به انبار تحویل دهید.

۱۱-۸- اطلاعات عمومی جوشکاری سرازیر
جوشکاری در حالت عمومی از بالا به پایین (سرازیر) بیشتر در جوشکاری قطعات نازک و یا پاس اول (پاس نفوذی) مورد استفاده واقع می‌شود.

شدت جریان تا ۱۰ آمپر بیشتر از جوشکاری در حالت سطحی است به همین دلیل سرعت جوشکاری زیادتر است و گرده جوش بر جستگی کمتری خواهد داشت.
جوشکار باید آمیر مناسب را با طول قوس و حرکت پیش روی و شرایط کار هم آهنگ سازد.

استفاده از طول قوس کوتاه با سرعت پیش روی یکسان مانع جلوتر رفتن سرباره از مذاب می‌شود (شکل ۱۱-۳۹).

برای جوشکاری از الکترودهای سلولزی ، E6010 E6011 استفاده می‌شود زیرا سرعت انجام آنها زیاد است و امکان جوشکاری با نوسان کم را فراهم می‌آورند (شکل ۱۱-۴۰).

نکته مهم: الکترودهای سلولزی بسیار نم‌گیر هستند و در هوا که درصد رطوبت آن زیاد باشد آسیب پذیر هستند و رویوش آنها آسیب می‌بینند. لذا جعبه‌های الکترودهای سلولزی را زودتر از موقع مصرف باز نکنید.