

هفته بیست و سوم: حل تمرینات باقیمانده فصل، رفع اشکال و توضیحات اضافه  
به همراه حل مسائل جهت رفع ابهامات و آزمون فصل

این جلسه از قسمت‌های زیر تشکیل شده است.

۱- حل تمرینات باقیمانده فصل و تمرینات اضافی

۲- امتحان کلاسی از فصل پنجم

۳- حل امتحان کلاسی

### قسمت اول درس


تمرین ۱۲ نیز در کلاس حل گردد.

سؤالات زیر جهت تمرین در کلاس ارائه می‌شود.

(مسائل می‌تواند در برهه‌های جداگانه تهیه و در اختیار هنرجویان گذاشته شود.)

۱- با توجه به شکل زیر، نیروی وارد بر سطح  $A$  را تعیین کنید در صورتی که مذاب از یک نوع آلیاژ مس و قلع


(G-CuSn) با چگالی  $\rho = 8200 \text{ kg/cm}^3$  باشد  $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ .

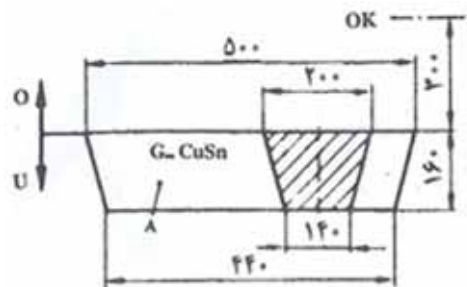

شکل ۱-۲۳


۲- با توجه به شکل زیر نیروهای وارد بر کف و سطح فوقانی قالب را محاسبه و تعیین کنید.  $\rho = 31416$  و  $\pi$

$g = 9/8 \text{ m/s}^2$  و چگالی چدن GG =  $6800 \text{ kg/m}^3$

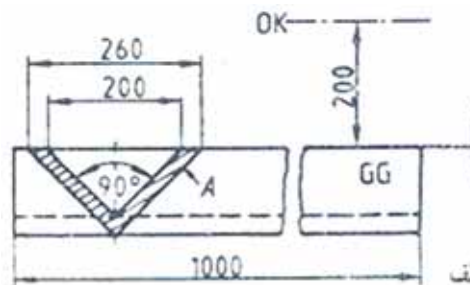


شکل ۲-۲۳

۳- با توجه به شکل زیر اگر محفظه قالب از مذاب چدن به چگالی  $6800 \text{ kg/m}^3$  پر شود، اولاً نیروی وارد بر سطح فوقانی قالب (نیروی سقفی) چه اندازه خواهد بود؟ ثانیاً با محاسبه نشان دهید که این نیرو با وزن مذاب چدنی که هم حجم قسمت هاشور خورده (V) است برابر خواهد بود (حجم ستون فرضی از مذاب). ثالثاً میله‌های مهارکننده دوطرف لنگه درجه‌ها حداقل چه نیرویی را باید تحمل کنند؟ از وزن درجه فوقانی و ماسه محتوی آن در مقابل بزرگی نیروی بالابرنده، صرف‌نظر می‌شود  $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ .

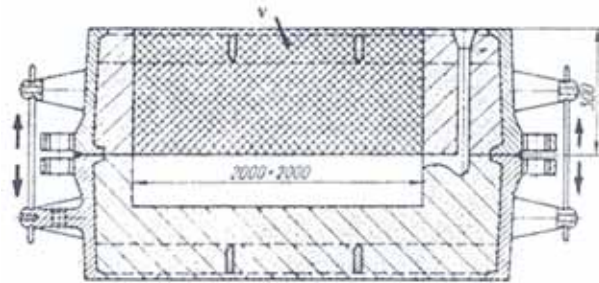


شکل ۳-۲۳

۴- ابعاد و مشخصات ماهیچه خشک عمودی (ایستاده) در شکل زیر نشان داده شده است، نیروی ارشمیدس (نیروی رانش مذاب) بر آن چه اندازه است  $\pi = 3/14$  و  $g = 9/8 \text{ m/s}^2$ .

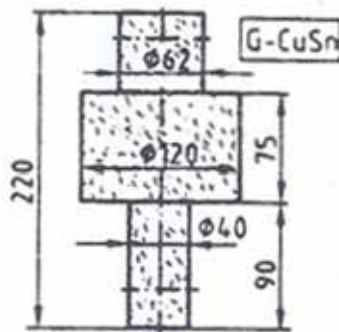

شکل ۴-۲۳


۵- در شکل زیر با توجه به ابعاد و مشخصات داده شده نیروهای وارد بر هر تکیه‌گاه ماهیچه را محاسبه و تعیین کنید  $g = 9/8 \text{ m/s}^2$  و  $\pi = 3/14$ .

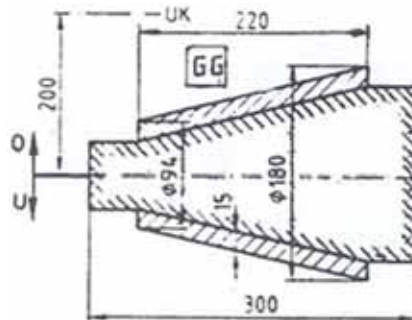

شکل ۵-۲۳

۶- شکل زیر نحوه قالب گیری قطعه فولادی به چگالی  $7000 \text{ kg/m}^3$  را نشان می دهد. اگر چگالی ماسه ماهیچه  $1200 \text{ kg/m}^3$  باشد، مطلوب است:


- الف) وزن حقیقی ماهیچه و نیروی ارشمیدس وارد بر ماهیچه، وزن ظاهری ماهیچه و نیروی وارد بر هر ریشه ماهیچه بر حسب  $\pi = 3/1416 \text{ kN}$  و  $g = 9/8 \text{ m/s}^2$
- ب) نیروی وارد بر سطح فوقانی قالب بر حسب  $\text{kN}$
- ج) نیروی بالابرنده درجه فوقانی بر حسب  $\text{kN}$

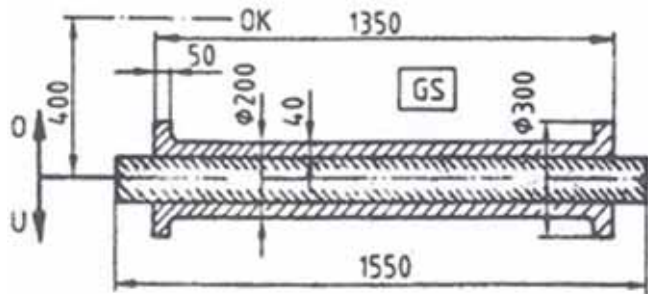

شکل ۶-۲۳

حل برخی سؤالات داده شده و پاسخ گویی به سؤالات هنرجویان:

- ۱- با توجه به شکل زیر، نیروی وارد بر سطح A را تعیین کنید در صورتی که مذاب از یک نوع آلیاژ مس و قلع (G-CuSn) با چگالی  $\rho = 8200 \text{ kg/cm}^3$  باشد  $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ .

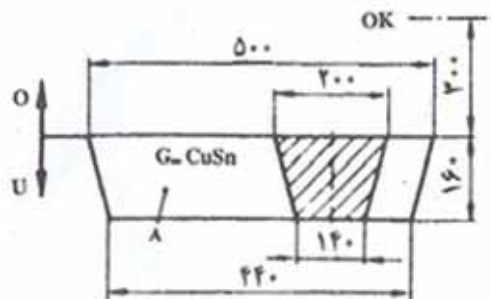

شکل ۷-۲۳


$$F_s = \rho \times g \times h_s \times A'$$

$$A' = \frac{L_1 + L_2}{2} \times h = \frac{0/5 + 0/44}{2} \times 0/16 = 0/0752 \text{ m}^2$$

$$h_s = H + h' = 0/3 + \frac{0/16}{2} \Rightarrow h_s = 0/38 \text{ m}$$

$$F_S = 6800 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ m/s}^2 \times 0.38 \text{ m} \times 0.0752 \text{ m}^2 = 2343/232 \text{ N}$$

۲- با توجه به شکل زیر اگر محفظه قالب از مذاب چدن به چگالی  $6800 \text{ kg/m}^3$  پر شود، اولاً نیروی وارد بر سطح فوقانی قالب (نیروی سقفی) چه اندازه خواهد بود؟ ثانیاً با محاسبه نشان دهید که این نیرو با وزن مذاب چدنی که هم حجم قسمت هاشور خورده ( $V$ ) است برابر خواهد بود (حجم ستون فرضی از مذاب). ثانیاً میله‌های مهار کننده دوطرف لنگه درجه‌ها حداقل چه نیرویی را باید تحمل کنند؟ از وزن درجه فوقانی و ماسه محتوی آن در مقابل بزرگی نیروی بالابرنده، صرف‌نظر می‌شود  $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ .

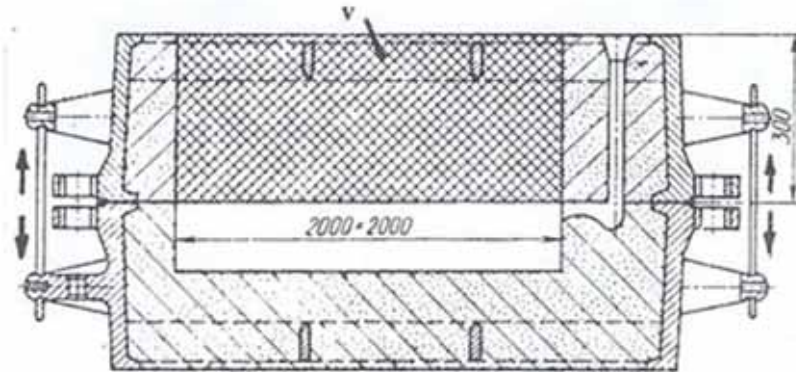

شکل ۸-۲۳

$$F_N = \rho \times g \times h_m \times A = 6800 \times 10 \times 0.3 \times (2 \times 2) = 81600 \text{ N}$$


$$V = 2 \times 2 \times 0.3 = 1/2 \text{ m}^3$$

$$F_{N1} = \rho \times g \times v = 6800 \times 10 \times 1/2 = 81600 \text{ N}$$

$$W' = \frac{81600}{2} = 40800 \text{ N}$$

۳- ابعاد و مشخصات ماهیچه خشک عمودی (ایستاده) در شکل زیر نشان داده شده است. نیروی ارشمیدس

(نیروی رانش مذاب) بر آن چه اندازه است.  $\pi = 3/14$  و  $g = 9/8 \text{ m/s}^2$ .

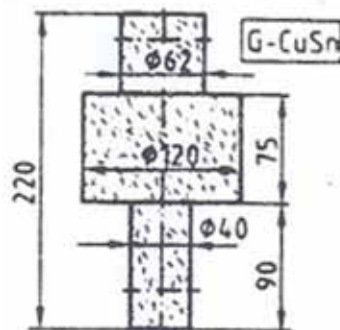


شکل ۹-۲۳

$$F_A = \rho \times g \times V = 1400 \times 9.8 \times \frac{3.14}{4} = \left[ (0.12^2 - 0.04^2) \times 0.075 + (0.06^2 - 0.04^2) \times 0.05 \right] = 185.6809 \text{ N}$$

۴- در شکل زیر با توجه به ابعاد و مشخصات داده شده نیروهای وارد بر هر تکیه‌گاه ماهیچه را محاسبه و تعیین

کنید  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$  و  $\pi = 3.1416$

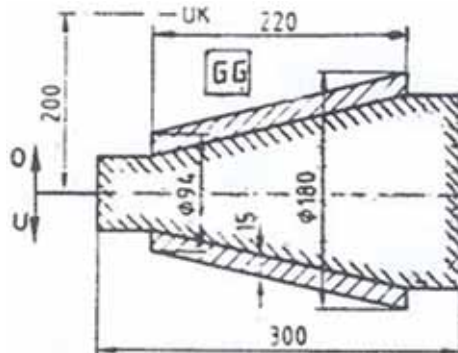

شکل ۱۰-۲۳

$$W_k = \rho \times g \times V_k$$

$$V_k = V_1 + V_2 + V_3 \Rightarrow V_k = \left[ \left( \frac{\pi d^2}{4} \times h_1 \right) + \frac{h_2}{3} (A_1 + \sqrt{A_1 A_2} + A_2) + \left( \frac{\pi D^2}{4} \times h_3 \right) \right]$$

$$V_k = \left[ \left( \frac{3.14 \times 0.064^2}{4} \times 0.04 \right) + \frac{0.22}{3} \left( \frac{3.14 \times 0.064^2}{4} + \sqrt{\frac{3.14 \times 0.064^2}{4} + \frac{3.14 \times 0.15^2}{4}} \times 0.04 \right) \right] =$$

$$\left[ (0.000128) + 0.11 \times (0.0032 + \sqrt{0.0032 + 0.0176} + 0.0176) + (0.00101) \right] =$$

$$\left[ (0.000128) + (0.0181) + (0.00076) \right] = 0.0189 \text{ m}^3$$

$$W_k = 1200 \times 9.8 \times 0.0189 = 222.264 \text{ N}$$

$$F_A = \rho g V', V' = V_2$$

$$F_A = 6700 \times 9.8 \times 0.0181 = 1188.446 \text{ N}$$

$$W' = W_k - F_A = 222.264 - 1188.446 = -966.182 \text{ N} \uparrow$$

$$\frac{W'}{2} = \frac{966.182}{2} = 483.091 \text{ N}$$

۵- شکل صفحه بعد نحوه قالب‌گیری قطعه فولادی به چگالی  $7000 \text{ kg/m}^3$  را نشان می‌دهد. اگر چگالی ماسه


ماهیچه  $1200 \text{ kg/m}^3$  باشد، مطلوب است:

(الف) وزن حقیقی ماهیچه نیروی ارشمیدس وارد بر ماهیچه، وزن ظاهری ماهیچه وارد بر هر ریشه ماهیچه

برحسب  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$  و  $\pi = 3.1416 \text{ kN}$

(ب) نیروی وارد بر سطح فوقانی قالب برحسب  $\text{kN}$

ج) نیروی بالابرنده درجه فوقانی بر حسب kN

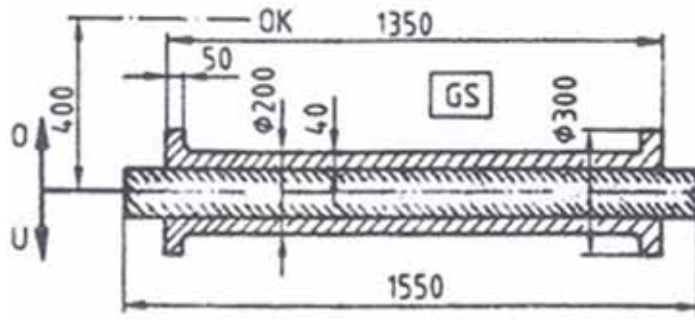

شکل ۱۱-۲۳

$$w_k = \rho \times g \times V_k = 12000 \times 9/8 \times \frac{3/14 \times 0/12^2}{4} \times 1/55 = 206/04 \text{ N}$$

$$F_A = \rho \times g \times V' = 7000 \times 9/8 \times \frac{0/12^2 \times 3/14}{4} \times 1/35 \text{ N} = 1046/86 \text{ N}$$

$$W' = W_k - F_A = 206/04 - 1046/86 = 840/82 \text{ N} \uparrow$$

$$\frac{W'}{2} = \frac{840/82}{2} = 420/41 \text{ N} = 0/42 \text{ kN}$$

$$F_N = 2F_{N1} + F_{N2}$$

$$F_{N1} = \rho \times g \times h_{m1} \times A'_1$$

$$h_{m1} = H - \frac{V}{A'_1} = 0/4 - \frac{1}{2} \times \frac{3/14 \times 0/12^2}{4} \times 1/25 = 0/32 \text{ m}$$

$$F_{N1} = 7000 \times 9/8 \times 0/32 \times (0/2 \times 1/25) = 5488 \text{ N}$$

$$F_{N2} = 2 \times 288/12 + 5488 = 6064/24 \text{ N} = 6/064 \text{ kN}$$

$$F = F_N + W' = 6064/24 + 840/82 = 5223/42 \text{ N} = 5/22 \text{ kN}$$

طبق معمول، پس از پایان هر فصل امتحانی از آن فصل گرفته می‌شود، بنابراین پس از استقرار هنرجویان در

برگه‌های A<sub>۴</sub> تهیه شده از قبل آزمون کلاسی از فصل پنجم گرفته می‌شود.


## قسمت دوم درس

قبل از شروع امتحان یک بار دیگر به هنرجویان یادآوری می‌گردد که امتحانات کلاسی که در هر جلسه

گرفته می‌شود و امتحانات پایانی هر فصل نمره مستمر هنرجویان را تشکیل می‌دهد بنابر این باید امتحانات را جدی


بگیرند.

نام و نام خانوادگی ..... زمان ۶۰ دقیقه استفاده از ماشین حساب مجاز است.  
 ۱- نیروهای وارد بر سطوح  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  را در شکل زیر به دست آورید. در صورتی که ارتفاع راهبار ۳۰۰ میلی متر و چگالی چدن  $6500 \text{ kg/m}^3$  (نمره ۳/۵) (نمره)

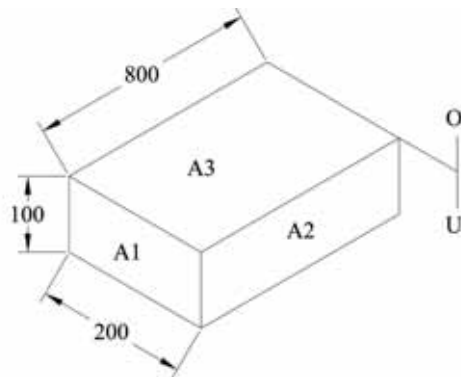


شکل ۱۲-۲۳

۲- با توجه به نقشه زیر نیروی وارد بر کف قالب را محاسبه کنید؟  $\pi = 3$ ,  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ,  $\rho = 7000 \text{ kg/m}^3$  (نمره ۴)

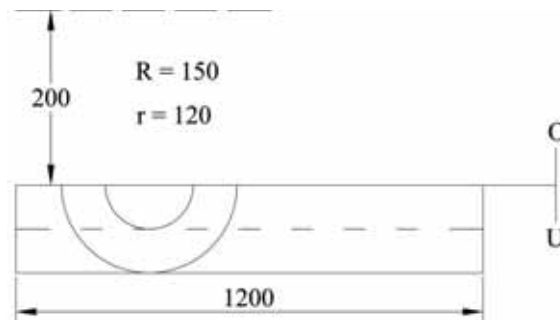

شکل ۱۳-۲۳

۳- با توجه به ابعاد و مشخصات داده شده (نمره ۷)  
 الف) نیروی ارشمیدس ب) وزن حقیقی ج) وزن ظاهری د) نیروی وارد بر تکیه گاه های ماهیچه  
 را محاسبه کنید در صورتی که  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ,  $\pi = 3$ ,  $\rho = 12000 \text{ kg/m}^3$  و  $\rho' = 67000 \text{ kg/m}^3$

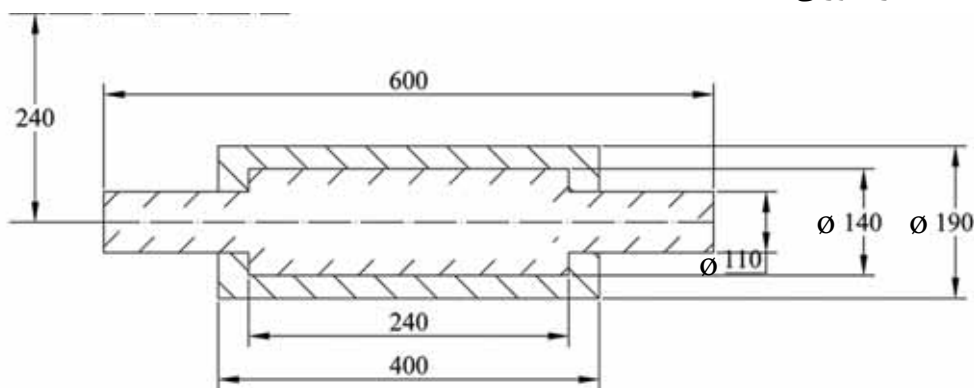

شکل ۱۴-۲۳

۴- در قالب گیری قطعه‌ای ماهیچه‌دار نیروی وارد بر سطح فوقانی  $3\text{kN}$  و نیروی وارد بر تکیه‌گاه‌های ماهیچه  $1\text{kN}$  می‌باشد در صورتی که وزن درجه فوقانی با ماسه محتوای آن  $3\text{kN}$  باشد با توجه به ضریب اطمینان مقدار وزنه‌ای که باید روی درجه فوقانی برای جلوگیری از بیرون زدن مذاب قرار گیرد چند  $\text{kN}$  است؟ (۲/۵ نمره)

۵- فشار درون مایعات به چه عواملی بستگی دارد؟ (۱ نمره)

۶- فشار را تعریف کرده و رابطه آن را بنویسید؟ (۱ نمره)

۷- طبق قانون پاسکال فشار در ظروف مرتبط چگونه است؟ (۱ نمره)

### قسمت سوم درس: حل امتحان کلاسی

$$F_1 = \rho g h_1 A_1 \quad 0/5 \quad -1$$

$$A_1 = 0/1 \times 0/2 \Rightarrow A_1 = 0/02\text{m}^2 \quad 0/25$$

$$h_1 = 300 + \frac{100}{2} \Rightarrow h_1 = 350 = 0/35\text{m} \quad 0/25$$

$$F_1 = 6500 \times 10 \times 0/35 \times 0/02 \Rightarrow F_1 = 455\text{N} \quad 0/25$$

$$F_2 = \rho g h_2 A_2 \quad 0/25$$

$$A_2 = 0/1 \times 0/8 \Rightarrow A_2 = 0/08\text{m}^2 \quad 0/25$$

$$h_2 = 300 + \frac{100}{2} \Rightarrow h_2 = 350 = 0/35\text{m} \quad 0/25$$

$$F_2 = 6500 \times 10 \times 0/35 \times 0/08 \Rightarrow F_2 = 1820\text{N} \quad 0/25$$

$$F_3 = \rho g h_3 A_3 \quad 0/25$$

$$A_3 = 0/2 \times 0/8 \Rightarrow A_3 = 0/16\text{m}^2 \quad 0/25$$

$$h_3 = 300\text{mm} = 0/3\text{m} \quad 0/25$$

$$F_3 = 6500 \times 10 \times 0/3 \times 0/16 \Rightarrow F_3 = 3160\text{N} \quad 0/25$$

$$F = \rho g h_m A' \quad 1$$

-2

$$h_m = H + \frac{V}{A'} \quad 0/5$$

$$V = \frac{\pi d^2}{4} \times h \Rightarrow V = \frac{3 \times 0/15^2}{4} \times 1/2 \Rightarrow V = 0/02\text{m}^3 \quad 0/5$$

$$A' = 0/3 \times 1/2 \Rightarrow A' = 0/36\text{m}^2 \quad 0/5$$



$$h_m = 0.2 + \frac{0.02}{0.36} \Rightarrow h_m = 0.256 \quad 0.5$$

$$F = 7000 \times 10 \times 0.256 \times 0.36 \quad 0.5 \quad F = 6451.2 \text{ N} \quad F = 6.45 \text{ kN} \quad 0.5$$

$$F_A = \rho Vg \quad 0.5 \quad \text{(الف)}$$

$$V = \frac{\pi D^2}{4} \times H + 2 \frac{\pi d^2}{4} \times h \quad 0.5$$

$$V = \frac{3 \times 0.14^2}{4} \times 0.24 + 2 \frac{3 \times 0.11^2}{4} \times 0.08 \quad 0.5 \Rightarrow V = 0.00498 \approx 0.005 \text{ m}^3 \quad 0.25$$

$$F_A = 6700 \times 0.005 \times 10 \quad 0.5 \Rightarrow F_A = 335 \text{ N} \quad 0.25$$

$$W_k = \rho Vg \quad 0.5 \quad \text{(ب)}$$

$$V = \frac{\pi D^2}{4} \times H + 2 \frac{\pi d^2}{4} \times h \quad 0.5$$

$$V = \frac{3 \times 0.14^2}{4} \times 0.24 + 2 \frac{3 \times 0.11^2}{4} \times 0.18 \quad 0.5 \Rightarrow V = 0.0068 \text{ m}^3 \quad 0.25$$

$$W_k = 12000 \times 0.0068 \times 10 \quad 0.5 \quad W_k = 81.6 \quad 0.25$$

$$W' = F_A - W_k \quad 0.5 \quad W' = 335 - 81.6 \quad 0.5 \quad W' = 253.4 \quad 0.25 \quad \text{(ج)}$$

$$\frac{W'}{2} \quad 0.5 \Rightarrow \frac{253.4}{2} = 126.7 \quad 0.25$$

$$F_W = 1/5 \quad \text{(مجموع نیروهای پایین آورنده - مجموع نیروهای بالا برنده)} \quad 0.5 \quad \text{۴-}$$

$$F_W = 1/5(3+1-(3)) \quad 1 \quad F_W = 1/5 \text{ kN} \quad 0.5$$

۵- فشار درون مایعات بستگی به شکل و جنس ظرف ندارد و فقط به وزن مخصوص و عمق یا ارتفاع نقطه

تا سطح آزاد مایع بستگی دارد. ۱

$$۶- \text{ فشار عبارتست از نیروی وارد بر واحد یک سطح معین} \quad P = \frac{F}{A} \quad ۱$$

۷- فشار در همه نقاطی از ظرف که در روی یک سطح افقی با عمق‌های مساوی قرار دارند یکسان و ثابت

۱ است.

### تغذیه‌گذاری در قطعات ریختگی

هنرجویان در این فصل با مفهوم انقباض قطعات آشنا شده و لزوم استفاده از تغذیه را در قطعات ریختگی می‌آموزند. روش‌های مختلف محاسبه ابعاد تغذیه اعم از قطر، ارتفاع و حجم را برای قطعات مشخص انجام می‌دهند، و همچنین باروش مدول که زمان انجماد قطعه و تغذیه را محاسبه می‌کنند آشنا شده و می‌توانند با این روش زمان انجماد قطعه ریختگی را محاسبه کنند و ابعاد تغذیه را به دست آورند. توسط روش انقباض و راندمان تغذیه و با استفاده از اشکال مختلف تغذیه و با توجه به نسبت قطر به ارتفاع تغذیه ابعاد تغذیه را محاسبه می‌کنند. با استفاده از روش کاین از روی منحنی و یا یک سری روابط مشخص می‌توانند ابعاد تغذیه را محاسبه نمایند. با استفاده از تمامی این روش‌ها می‌توانند ابعاد تغذیه را محاسبه نموده و در محیط کارگاهی در عمل نیز پیاده نمایند.

#### دانسته‌های قبلی

هنرجویان در درس محاسبات فنی عمومی و در درس رسم مدل و قالب سال سوم و در درس اصول متالورژیکی ریختگی سال سوم با مفهوم انقباض آشنا شده و در درس محاسبات فنی تخصصی سال سوم در فصل دوم با گرفتن کعب آشنا شده و جذر را هم در دروس ریاضی و محاسبات فنی عمومی آموخته‌اند. در درس محاسبات عمومی با محاسبه سطح کل و حجم کل اشکال هندسی آشنا شده و با مفهوم تغذیه در درس اصول متالورژیکی سال سوم آشنا شده‌اند.

#### واژه‌ها و اصطلاحات اصلی درس

**تغذیه‌گذاری:** عملی است به منظور جبران کاهش حجمی فلز درون قالب انجام می‌گیرد و هدف آن تولید قطعات ریختگی سالم و عاری از عیوب انقباضی است.

**مدول:** نسبت حجم کل به سطح کل قطعه یا تغذیه را مدول می‌گویند.

**روش مدول:** این روش که به روش چورنیف نیز معروف است زمان انجماد یک قطعه ریختگی را محاسبه کرده و با استفاده از نسبت انجماد تغذیه به قطعه ابعاد آن را محاسبه می‌کند.

**روش کاین:** در این روش محاسبه ابعاد تغذیه از روی منحنی‌های آماده یا از روی یک سری روابط آماده

تعیین می‌گردد.

جدول زمان‌بندی پیشنهادی درس محاسبات فنی تخصصی رشته متالورژی فصل ششم

| شماره هفته   | فصل | عنوان  | صفحات     | محل انجام فعالیت |
|--------------|-----|--|-----------|------------------|
| بیست و چهارم | ششم | محاسبه زمان انجماد براساس روش مدول (روش چورنیف) و محاسبه ابعاد تغذیه با کمک شکل تغذیه و مقایسه زمان انجماد دو مکعب | ۱۲۷ - ۱۲۰ | کلاس             |
| بیست و پنجم  | ششم | محاسبه حجم تغذیه با روش انقباض و راندمان تغذیه و محاسبه حجم تغذیه با روش کاین                                      | ۱۳۳ - ۱۲۸ | کلاس             |
| بیست و ششم   | ششم | رفع اشکال، تعاریف مهم فصل، مسائل فصل و حل تمرین‌های باقیمانده آخر فصل و امتحان دوره‌ای از فصل ششم                  |           | کلاس             |

هدف کلی این فصل: تغذیه‌گذاری در قطعه‌های ریختگی

## هفته بیست و چهارم: محاسبه زمان انجماد براساس روش مدول (روش چورنیف) و محاسبه ابعاد تغذیه با کمک شکل تغذیه و مقایسه زمان انجماد دو مکعب

این جلسه به قسمت‌های زیر تقسیم‌بندی می‌شود (صفحات ۱۲۷-۱۲۰)

- ۱- مقدمه تغذیه‌گذاری در قطعه‌های ریختگی
- ۲- به‌دست آوردن زمان انجماد قطعه و تغذیه با روش مدول انجماد (روش چورنیف)
- ۳- حل تمرین
- ۴- محاسبه ابعاد تغذیه با کمک شکل تغذیه
- ۵- مقایسه زمان انجماد دو مکعب
- ۶- جمع‌بندی و تکلیف منزل

### قسمت اول درس: مقدمه تغذیه‌گذاری در قطعات ریختگی

#### توجه معلم

قبل از توضیح در مورد تغذیه‌گذاری ذکر این نکته ضروری است که کلیه اطلاعاتی که در این فصل آورده شده در راستا یا مکمل اطلاعات موجود در فصل چهارم کتاب اصول متالورژی ریخته‌گری سال سوم هنرستان می‌باشد لذا همکاران محترم جهت تکمیل اطلاعات، هنرجویان را به فصل چهارم کتاب اصول ارجاء داده و مطالب اضافی را جهت تفهیم بیشتر عنوان کنند.

بیشتر فلزات و آلیاژها در هنگام انجماد منقبض می‌شوند و کاهش حجم می‌یابند. تغییرات حجمی ناشی از انجماد برای فلزات و آلیاژهای مختلف حدود ۲ تا ۶/۵ درصد است. در نتیجه این انقباض شکل قطعه ریختگی دگرگون شده و دارای عیوب ناشی از کشیدگی و کاهش حجم می‌گردد. همان‌طور که درس اصول متالورژی فصل چهارم ذکر گردید تغذیه‌گذاری عملی است به منظور جبران کاهش حجمی فلز درون قالب و هدف آن تولید قطعات ریختگی سالم و عاری از عیوب انقباضی است.

از نظر شرایط تولیدی و پدیده‌های اقتصادی و کنترل‌های کیفی، حجم، اندازه، تعداد و محل قرارگیری تغذیه نسبت به قطعه از مهمترین مطالب علمی و عملی می‌باشد که در این فصل مورد استناد و محاسبه قرار می‌گیرند.

### قسمت دوم درس

در سال ۱۹۴۰ نیکلاس چورنیف (کاواریف) (Nicolas Chvorinov) ریاضی‌دان روسی اولین کسی بود که نسبت  $\frac{\text{حجم}}{\text{سطح}}$  را در محاسبه زمان انجماد ارائه نمود این نسبت مدول نامیده شد.

$$t = k \left( \frac{V}{A} \right)^n$$

$t$  = زمان انجماد بر حسب دقیقه

$k$  = ضریب قالب که بستگی به جنس مذاب، دانسیته مذاب، ظرفیت گرمایی مذاب، گرمای نهان ذوب فلز، فوق ذوب فلز مذاب، دمای اولیه قالب، ضریب هدایت حرارتی قالب، دانسیته قالب و ضخامت دیواره قالب دارد.

$n$  = ضریب ثابتی است که بین ۲-۱/۵ متغیر است که معمولاً آن را ۲ در نظر می‌گیرند.

$V$  = حجم قطعه یا تغذیه بر حسب  $\text{cm}^3$

$A$  = سطح تماس ماسه با قالب یا تغذیه بر حسب  $\text{cm}^2$

مقدار  $k$  از رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$k = \left( \frac{\rho_m L}{T_m - T_0} \right)^2 \left( \frac{\pi}{4k\rho c} \right) \left( 1 + \left( \frac{c_m \Delta T_s}{L} \right)^2 \right)$$

$\rho_m$  = چگالی فلز

$L$  = گرمای نهان ذوب فلز

$T_m$  = نقطه ذوب یا انجماد

$T_0$  = دمای اولیه قالب

$K$  = ضریب هدایت حرارتی قالب

$\rho_c$  = چگالی قالب

$C_m$  = گرمای ویژه فلز

$\Delta T_s$  = فوق ذوب ( $T_{\text{pour}} - T_{\text{melt}}$ )

یک راه محاسبه حداقل اندازه تغذیه رابطه چورنیف است اما باید زمان انجماد تغذیه طولانی‌تر از زمان انجماد قطعه باشد. در بیشتر محاسبات معمولاً زمان انجماد تغذیه را ۲۵٪ طولانی‌تر از زمان انجماد قطعه در نظر می‌گیرند.

$$T_{\text{riser}} = 1/25 t_{\text{casting}} \Rightarrow \left( \frac{V}{A} \right)^n_{\text{riser}} = 1/25 \left( \frac{V}{A} \right)^n_{\text{casting}}$$

با توجه به وظیفه تغذیه، محاسبه حجم و اندازه تغذیه باید براساس دو فرض اصلی انجام گیرد اول: تغذیه باید بتواند قطعات سالم و بدون عیب ایجاد کند دوم: حداقل مقدار ممکن (و در نتیجه حداکثر بازدهی قطعات ریختگی) را داشته باشد. براین اساس، برای محاسبه حجم و اندازه تغذیه، روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی

از آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

**روش مدول:** این روش که قدیمی ترین طریقه محاسبه تغذیه می باشد، براساس رابطه چورنیف استوار است. در این رابطه زمان انجماد در یک قطعه ریختگی قابل محاسبه می باشد رابطه چورنیف چنین است.

$$t = k \left( \frac{V}{A} \right)^2$$

$$t = \text{زمان انجماد (min)}$$

$$k = \text{ضریب ثابتی که به مشخصات فلز و قالب بستگی دارد.}$$

$$V = \text{حجم کل (cm}^3\text{)}$$

$A = \text{سطح کل (سطحی که با ماسه قالب گیری در تماس است، سطح تماس تغذیه با قطعه ریختگی منظور نمی شود).}$

در تغذیه گذاری قطعات با وجود آنکه آغاز انجماد در تغذیه و قالب تقریباً یکسان است ولی هنگامی تغذیه مفید بوده و درست عمل می نماید که زمان انجماد کامل آن از زمان انجماد قطعه طولانی تر باشد تا انجماد از قطعه به طرف تغذیه جهت داشته باشد.

$$t_c = k \left( \frac{V_c}{A_c} \right)^2 \quad \text{زمان انجماد قطعه}$$

$$t_r = k \left( \frac{V_r}{A_r} \right)^2 \quad \text{زمان انجماد تغذیه}$$

$$\boxed{t_r > t_c}$$

**مدول قطعه - مدول تغذیه:** نسبت حجم به سطح ریختگی اعم از قطعه یا تغذیه که در رابطه فوق با  $\frac{V}{A}$

نشان داده شده را مدول قطعه یا مدول تغذیه گویند و با علامت  $M$  نمایش می دهند.

$$\frac{t_r}{t_c} = \left( \frac{M_r}{M_c} \right)^2$$

## دانستنی های معلم

$$\frac{t_r}{t_c} = \frac{k r \left( \frac{V_r}{A_r} \right)^2}{k c \left( \frac{V_c}{A_c} \right)^2} \Rightarrow \frac{t_r}{t_c} = \frac{k r (M_r)^2}{k c (M_c)^2}$$

از آن جایی که جنس مذاب، قطعه و تغذیه یکسان است بنابراین  $K_r = K_c$

$$\frac{t_r}{t_c} = \frac{M_r^2}{M_c^2} \Rightarrow \frac{t_r}{t_c} = \left( \frac{M_r}{M_c} \right)^2$$

با افزایش مدول حرارتی، زمان انجماد نیز افزایش می یابد لذا برای عملکرد درست یک تغذیه

مدول حرارتی آن باید از مدول حرارتی قطعه بزرگتر باشد.

در محاسبات عملی، با احتساب نسبت زمان انجماد در تغذیه به قطعه (قالب) و یا احتساب مدول آنها به راحتی حجم تغذیه را محاسبه می‌کنند. در محاسبات مقدماتی معمولاً نسبت به  $t_r$  به  $t_c$  را حدود  $1/5$  در نظر می‌گیرند تا تأخیر در انجماد تغذیه، نسبت به قطعه مشخص باشد. برای فولادها و آلیاژهای با انجماد پوسته‌ای، معمولاً اگر  $M_r = 1/2 M_c$  باشد مذاب‌رسانی با موفقیت انجام می‌شود. برای دیگر آلیاژها معمولاً این نسبت بین  $1/2$  تا  $1/5$  متغیر می‌باشد.

### قسمت سوم درس

**مثال:** چنانچه برای قطعه‌ای به حجم  $500 \text{ cm}^3$  و به ابعاد  $5 \times 10 \times 10$  سانتی‌متر تغذیه‌ای استوانه‌ای با نسبت  $H = 1/5 D$  منظور شود و نسبت زمان انجماد تغذیه به قالب  $t_r/t_c = 1/44$  باشد مطلوبست.

الف) محاسبه نسبت مدول تغذیه به قطعه

ب) محاسبه مدول تغذیه و قطعه

ج) محاسبه ابعاد تغذیه و نسبت حجم آن به قطعه

**حل:** در حالت اول:

از محاسبه سطح محل اتصال تغذیه به قالب که در هر دو مشترک است به منظور سهولت عمل صرفنظر می‌گردد.

$$\frac{t_r}{t_c} = 1/44 \Rightarrow \frac{t_r}{t_c} = \left(\frac{M_r}{M_c}\right)^2 \Rightarrow \left(\frac{M_r}{M_c}\right)^2 = 1/44 \quad \text{الف)}$$

$$\sqrt{\left(\frac{M_r}{M_c}\right)^2} = \sqrt{1/44} \Rightarrow \frac{M_r}{M_c} = 1/2 \Rightarrow M_r = 1/2 M_c$$

$$M_c = \frac{V_c}{A_c} \Rightarrow \frac{500}{2(10 \times 5) + 2(10 \times 5) + 2(10 \times 10)} \Rightarrow M_c = \frac{500}{400} \Rightarrow M_c = 1/25 \text{ cm} \quad \text{ب)}$$

$$M_r = 1/2 M_c \Rightarrow M_r = 1/2 \times 1/25 \Rightarrow M_r = 1/50 \text{ cm}$$

$$M_r = \frac{V_r}{A_r} \Rightarrow M_r = \frac{\pi \frac{D^2}{4} \times H}{2\pi \frac{D^2}{4} + \pi D H} \Rightarrow \frac{H}{D} = 1/5 \Rightarrow H = 1/5 D \quad \text{ج)}$$

$$M_r = \frac{\pi \frac{D^2}{4} \times 1/5 D}{2\pi \frac{D^2}{4} + \pi D \times 1/5 D} \Rightarrow M_r = \frac{1/5 \pi \frac{D^2}{4}}{2\pi \frac{D^2}{4} + 1/5 \pi D^2} \Rightarrow \text{مخرج مشترک از مخرج کسر}$$

$$Mr = \frac{\frac{1}{\delta}\pi D^3}{\frac{\pi D^2}{4} + \frac{4 \times \frac{1}{\delta}\pi D^2}{4}} \Rightarrow Mr = \frac{\frac{1}{\delta}\pi D^3}{\frac{\pi D^2}{4}} \Rightarrow Mr = \frac{1}{\delta} \frac{D}{1} \Rightarrow Mr = 1/\delta \text{ cm}$$

از قسمت ب داشتیم

$$1/\delta = \frac{1/\delta D}{8} \Rightarrow D = \frac{8 \times 1/\delta}{1/\delta} \Rightarrow D = 8 \text{ cm}$$

قطر تغذیه

$$H = 1/\delta D \Rightarrow H = 1/\delta \times 8 \Rightarrow H = 12 \text{ cm}$$

ارتفاع تغذیه

$$Vr = \frac{\pi D^2}{4} \times H \Rightarrow Vr = \frac{3/14 \times 8^2}{4} \times 12 \Rightarrow Vr = 602/9 \text{ cm}^3$$

حجم تغذیه

$$\frac{Vr}{Vc} = \frac{602/9}{500} \approx 1/2$$



نسبت حجم تغذیه به حجم قطعه

قسمت چهارم درس: محاسبه ابعاد تغذیه با کمک شکل تغذیه




### دانستنی‌های معلم

به منظور سرعت بخشیدن به عملیات محاسباتی در مورد برخی شکل‌ها می‌توان بدون محاسبه واقعی، سطح و حجم مقدار مدول را محاسبه نمود.

جدول ۱-۲۴- روابط مدول ساده‌ترین اشکال هندسی
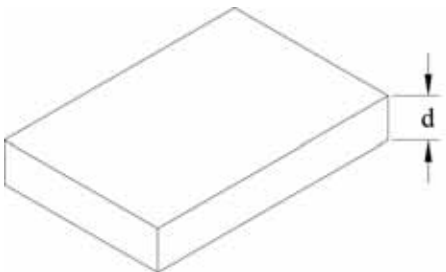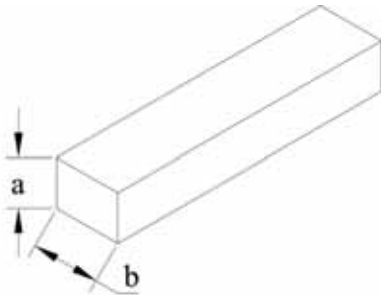
|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
|  | * صفحه با ابعاد نامحدود | $Mc = d/2$       |
|  | * میله با طول نامحدود   | $Mc = ab/2(a+b)$ |

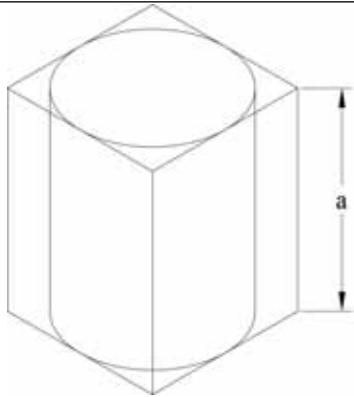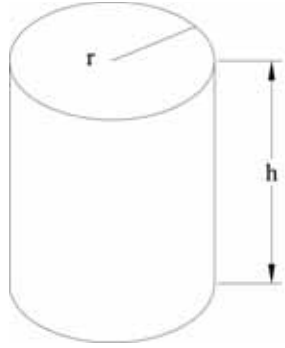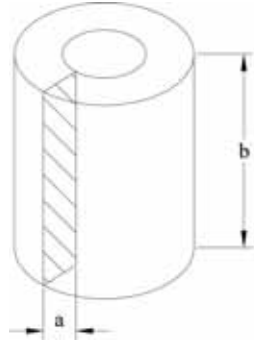

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|   | <p>مکعبی با ابعاد <math>a</math><br/> استوانه محاط در مکعبی<br/> با ابعاد <math>a</math><br/> کره محاط در مکعبی با<br/> ابعاد <math>a</math></p> | $Mc = a/6$       |
|   | <p>—</p>   | $Mc = rh/2(r+h)$ |
|  | <p>—</p>   | $Mc = ab/2(a+b)$ |

\* منظور از صفحه با ابعاد نامحدود و میله با طول نامحدود قطعاتی هستند که از طرف سطوح نامحدود آنها انتقال حرارت

صورت نمی‌گیرد و لذا این سطوح در محاسبه مدول آنها دخالت نمی‌کنند.

برای ساده و سریعتر شدن روش مدول برخی از شکل‌های مهم و متداول منابع تغذیه مورد محاسبه قرار گرفته

و مدول تغذیه برحسب ابعاد مختلف آنها داده شده است. جدول صفحه ۱۲۵ کتاب محاسبات فنی تخصصی


**مثال:** مطلوبست محاسبه ابعاد و حجم تغذیه لازم برای قطعه فولادی مکعبی با ابعاد  $10 \times 10 \times 10$  سانتی‌متر

برای دو حالت

الف) استفاده از تغذیه استوانه‌ای  $H = 1/5 D$

ب) استفاده از تغذیه مطابق شکل صفحه بعد که در آن  $H = 2D$  باشد.

فرض شود  $Mr = 1/2 Mc$  باشد (از روی شکل‌های مختلف تغذیه محاسبه انجام شود)

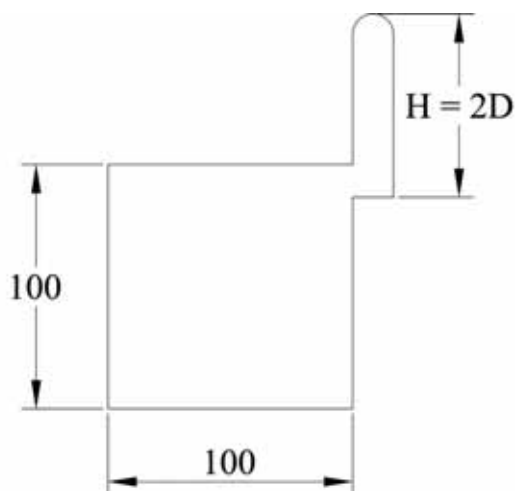

شکل ۱-۲۴

با یک نگاه به جدول صفحه ۱۲۵ کتاب محاسبات دیده می‌شود که در اکثر روابط باید مقدار  $M_r$  موجود باشد بنابراین باید ابتدا  $M_r$  را محاسبه نمود برای به دست آوردن  $M_r$  ابتدا باید  $M_c$  را محاسبه نمود.

$$M_c = \frac{V_c}{A_c} \Rightarrow M_c = \frac{a^3}{6a^2} \Rightarrow M_c = \frac{10^3}{6 \times 10^2} \Rightarrow M_c = \frac{1000}{600} \Rightarrow M_c = 1/67 \text{ cm}$$

$$M_r = 1/2 M_c \Rightarrow M_r = 1/2 \times 1/67 \quad M_r = 2/004 \approx 2$$

الف)

در تغذیه‌های استوانه‌ای  $H = 1/5 D$  طبق جدول ردیف اول سمت راست صفحه ۱۲۵ کتاب محاسبات داریم

$$V_r = 179 M_r^3 \quad \text{یا} \quad V_r = 1/18 D_r^3 \quad \text{برای حجم تغذیه}$$

چون  $D$  را نداریم و  $M_r$  را داریم پس

$$V_r = 179 \times 2^3 \Rightarrow V_r = 1432 \text{ cm}^3 \quad \text{حجم تغذیه}$$

$$D_r = 5/35 M_r \Rightarrow D_r = 5/35 \times 2 \Rightarrow D_r = 10/7 \text{ cm} \quad \text{قطر تغذیه}$$

$$H_r = 8/02 M_r \Rightarrow H_r = 8/02 \times 2 \Rightarrow H_r = 16/04 \text{ cm} \quad \text{ارتفاع تغذیه}$$

ردیف آخر سمت راست ب)


$$V_r = 143 M_r^3 \Rightarrow V_r = 143 \times 2^3 \Rightarrow V_r = 1144 \text{ cm}^3 \quad \text{حجم تغذیه}$$

$$D_r = 4/76 M_r \Rightarrow D_r = 4/76 \times 2 \Rightarrow H_r = 9/52 \text{ cm} \quad \text{قطر تغذیه}$$

$$H_r = 9/52 M_r \Rightarrow H_r = 9/52 \times 2 \Rightarrow H_r = 19/04 \text{ cm} \quad \text{ارتفاع تغذیه}$$

## مقایسه زمان انجماد دانستنی‌های معلم


اگر ده کیلوگرم مذاب، نخست به صورت کره‌ای و سپس به شکل صفحه نازکی ریخته شود، صفحه سریعتر از کره منجمد خواهد شد، علت کوتاه‌تر بودن زمان انجماد صفحه به خاطر این است که گرمای موجود در ۱۰ کیلومذاب از سطح بزرگتری در آن خارج می‌شود. یعنی هر چه سطح دفع گرما در یک حجم مشخص بزرگتر باشد انجماد سریعتر صورت می‌گیرد.

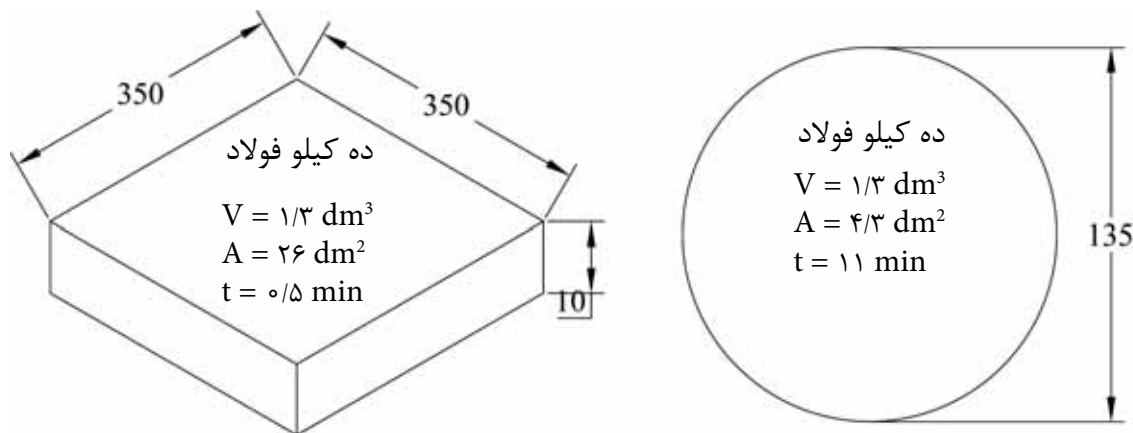

مقایسه رفتار انجماد یک کره فولادی با صفحه‌ای فولادی با همان وزن

شکل ۲-۲۴

حال یک قطعه پله‌ای را در نظر بگیرید نخست نازک‌ترین قسمت پله منجمد می‌شود زیرا مدول آن کمتر از پله بعدی است، پله ضخیم‌تر (یعنی دومین پله) مانند تغذیه‌ای برای پله نازک‌تر عمل کرده و به آن مذاب‌رسانی می‌کند. پله دوم نیز به نوبه خود توسط پله سوم تغذیه می‌شود و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. مقدار مذاب لازم برای پله آخر از تغذیه تأمین می‌شود. در نتیجه مذاب موردنیاز برای جبران حفره‌های انقباضی در کل قطعه پله‌ای شکل از طریق پله‌های منفرد به توسط تغذیه تأمین می‌گردد.

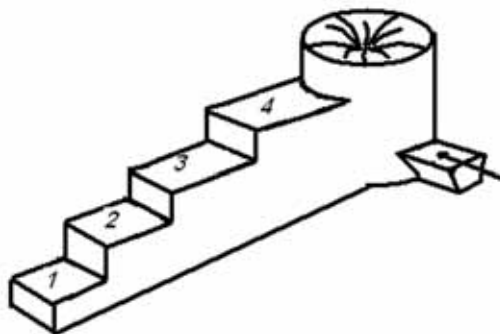

شکل ۳-۲۴

نکته مهمی که باید در هنگام استفاده از روش مدول بدان توجه نمود این است که در مورد قطعات نازک تغذیه پیشنهادی براساس رابطه چورنیف بسیار کوچک است و در عمل نمی‌توان قطعه را به خوبی مذاب‌رسانی نمود این موضوع از این حقیقت سرچشمه می‌گیرد که در رابطه چورنیف مقدار انقباض حاصل از انجماد قطعه که به حجم قطعه مربوط است در محاسبات دخالت داده نشده است.

برای این که مشخص شود دو قطعه مکعبی با ابعاد متفاوت، با توجه به رابطه چورنیف نیاز به تعدادهای متفاوت دارند مثالی در این رابطه زده می‌شود.

محاسبات نشان می‌دهند که حجم تغذیه مناسب است اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد.

### قسمت پنجم درس: محاسبه زمان انجماد دو مکعب

مثال: مطلوبست محاسبه زمان انجماد و تغذیه لازم برای دو قطعه فولادی با مشخصات زیر

الف) مکعب مربعی به ابعاد  $10 \times 10 \times 10$

ب) مکعب مستطیلی به ابعاد  $20 \times 20 \times 5$

ضریب ثابت برای فولاد  $k = 2/1 \text{ min/cm}^2$  و  $H = D$

$$t_c = k \left( \frac{V_c}{A_c} \right)^2 \quad \text{زمان انجماد قطعه}$$

$$t = k \left( \frac{a^3}{6a^2} \right)^2 \Rightarrow t = 2/1 \left( \frac{10^3}{6 \times 10^2} \right)^2 \Rightarrow t = 5/8 \text{ min} \quad \text{زمان انجماد مکعب مربع}$$

$$t = k \left( \frac{a \times b \times c}{2ab + 2ac + 2bc} \right)^2 \Rightarrow t = 2/1 \left( \frac{20 \times 20 \times 5}{2(20 \times 20) + 2(20 \times 5) + 2(20 \times 5)} \right)^2 \Rightarrow t = 5/8 \text{ min} \quad \text{زمان انجماد مکعب مستطیل}$$

بنابر این زمان انجماد مکعب مربع و مستطیل برابر  $5/8$  دقیقه می‌باشد با توجه به این تغذیه استوانه  $H = D$

برای آنها انتخاب شده بنابراین زمان انجماد تغذیه برابر با

$$t_r = 1/44 t_c \Rightarrow t_r = 1/44 \times 5/8 \Rightarrow t_r = 8/35 \text{ min}$$

$$t_r = k(Mr)^2 \Rightarrow 8/35 = 2/1(Mr)^2 \Rightarrow Mr = 1/99 \approx 2 \text{ cm}$$

طبق جدول صفحه ۱۲۵ کتاب محاسبات داریم


$$V_r = 169 Mr^3 \Rightarrow V_r = 169(2)^3 \Rightarrow V_r = 1352 \text{ cm}^3$$

$$D = 6Mr \Rightarrow D = 6 \times 2 \Rightarrow D = 12 \text{ cm}$$

در عمل هنگامی که از تغذیه فوق برای دو مکعب استفاده می‌شود انتظار می‌رود که برای هر دو قطعه تغذیه

مناسبی باشد ولی با توجه به شکل صفحه بعد تغذیه انتخاب شده برای مکعب مستطیل مناسب نیست و حفره

انقباضی به داخل قطعه امتداد می‌یابد.

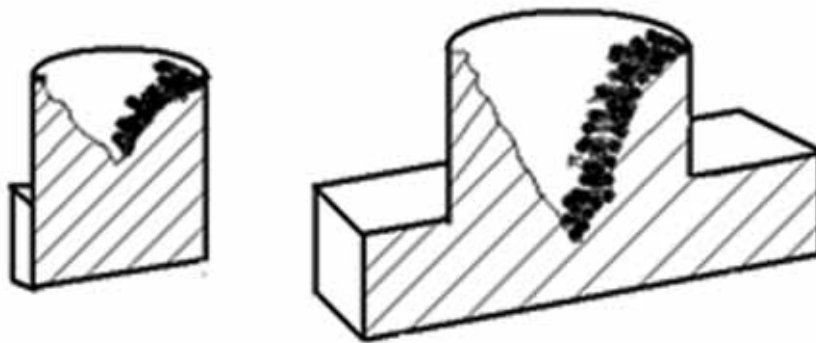

شکل ۴-۲۴

### دانستنی‌های معلم

برای تفهیم هنرجویان، که چرا یک تغذیه برای مکعب مستطیل مناسب نیست و کم است همکاران محترم باید اصطلاحاتی از جمله برد قالب - برد تغذیه - میرد - مواد عایق - مواد گرمازا را برای هنرجویان توضیح دهند.

جهت اطلاعات تکمیل‌تر همکاران می‌توانند به کتاب اصول متالورژی سال سوم هنرستان سال ۱۳۸۸ به بعد مراجعه کنند.

### فاصله مذاب‌رسانی

بنابه تعریف به حداکثر فاصله‌ای که تغذیه می‌تواند عمل مذاب‌رسانی به قطعه را به خوبی انجام دهد فاصله مذاب‌رسانی گویند. با توجه به تعریف فوق می‌توان با کمک فاصله مذاب‌رسانی، تغذیه‌های لازم را برای یک قطعه مشخص نمود که برای این منظور لازم است عوامل مؤثر در فاصله مذاب‌رسانی را مورد بررسی قرار داد این عوامل عبارتند از:

(الف) تأثیر تغذیه که از آن به عنوان برد تغذیه یاد می‌شود.

(ب) تأثیر قالب که تحت عنوان برد قالب نام برده می‌شود.

فاصله مذاب‌رسانی در حقیقت مجموع دو عامل فوق می‌باشد.

**(الف) برد تغذیه:** فاصله‌ای که تغذیه با توجه به شکل و نوع آلیاژ می‌تواند عمل مذاب‌رسانی را انجام دهد. استفاده از مواد عایق و گرمازا در منبع تغذیه به منظور طولانی‌تر نمودن زمان انجام تغذیه می‌تواند در افزایش برد تغذیه مؤثر باشد.

**(ب) برد قالب:** حداکثر فاصله‌ای که قالب می‌تواند در جهت‌دار کردن انجام تأثیر گذارده، فاصله مذاب‌رسانی را افزایش دهد. با افزایش قابلیت سردکنندگی قالب برد قالب به طور محسوسی

افزایش می‌یابد. بنابراین استفاده از مبرد در افزایش برد قالب و نهایتاً فاصله مذاب‌رسانی بسیار مؤثر است.

شکل و ضخامت دیواره قالب، اثر در برد قالب دارد شکل‌های پیچیده و با سطح مقطع غیریکنواخت نیاز به تعداد تغذیه‌های بیشتری دارند.

### قسمت ششم درس: جمع‌بندی و تعیین تکلیف

در این جلسه مطالب زیر ارایه شد.

۱- زمان انجماد در یک قطعه ریختگی از رابطه چورنیف قابل محاسبه می‌باشد.

$$t = k \left( \frac{V}{A} \right)^2$$

۲- نسبت حجم به سطح را مدول انجماد گفته و با  $M$  نشان می‌دهند.

$$M = \frac{V}{A}$$

۳- نسبت  $\frac{M_r}{M_c}$  بین  $\frac{1}{2}$  تا  $\frac{1}{5}$  می‌باشد.


۴- همچنین برای ساده و سریع‌تر شدن روش مدول برخی از شکل‌های مهم و متداول منابع تغذیه مورد

محاسبه قرار گرفته و مدول تغذیه برحسب ابعاد مختلف آنها داده شده است.

### تعیین تکلیف منزل

۱- با توجه به شکل زیر و مشخصات داده شده قطر و ارتفاع و حجم تغذیه را محاسبه کنید در صورتی که

مدول قطعه  $M_c = 1/25 \text{ cm}$  و مدول تغذیه  $M_r = 1/5 \text{ cm}$  و  $H = 1/5 D$

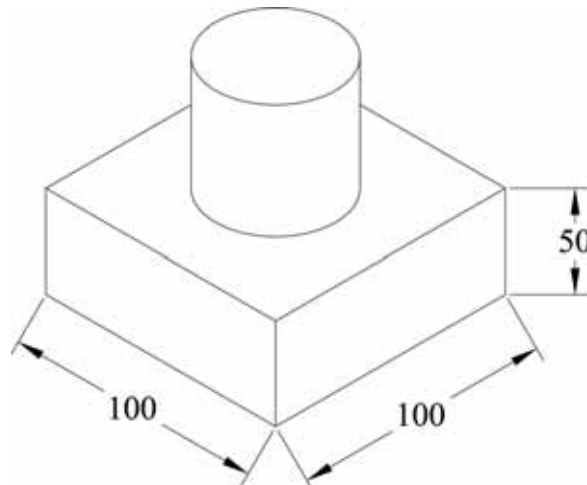

شکل ۵-۲۴

از محاسبه محل اتصال تغذیه به قطعه در سطح کل کسر گردد.

تمرین شماره ۱ و ۳ آخر فصل را برای جلسه آینده حل نمایید.

هفته بیست و پنجم: محاسبه حجم تغذیه با روش انقباض و راندمان تغذیه محاسبه

## حجم تغذیه با روش کاین

این جلسه به قسمت‌های زیر تقسیم‌بندی می‌شود (صفحات ۱۳۳ - ۱۲۸)

- ۱- امتحان کلاسی و حل آن
- ۲- حل تکلیف منزل
- ۳- محاسبه تغذیه به روش انقباض و راندمان تغذیه
- ۴- محاسبه تغذیه به روش کاین
- ۵- جمع‌بندی و تعیین تکلیف منزل

## قسمت اول درس

در ابتدای جلسه پس از استقرار هنرجویان، در برگه‌های A5 تهیه شده آزمون کلاسی از مبحث قبلی گرفته

می‌شود.

نام و نام خانوادگی ..... زمان ۱۰ دقیقه

زمان انجماد و مدول تغذیه را برای قطعه‌ای مکعبی به ابعاد  $۲۰ \times ۲۰ \times ۵$  سانتی‌متر محاسبه نمایید. در صورتی که  $\frac{tr}{tc} = ۱/۴۴$  و  $k = ۲/۱$  و  $H = D$

در حین امتحان حضور و غیاب نیز انجام می‌شود. پس از ۱۰ دقیقه برگه‌ها با نقرات جلویی جابه‌جا می‌شود

و حل آن روی تخته نوشته می‌شود.

## حل سؤال امتحان کلاسی

$$tc = k \left( \frac{Vc}{Ac} \right)^2$$

$$tc = k \left( \frac{a \times b \times c}{2ab + 2ac + 2bc} \right)^2 \Rightarrow tc = 2/1 \left( \frac{20 \times 20 \times 5}{2(20 \times 20) + 2(20 \times 5) + 2(20 \times 5)} \right)^2 \Rightarrow tc = 5/8 \text{ min}$$

$$tr = 1/44 tc \Rightarrow tr = 1/44 \times 5/8 \Rightarrow tr = 8/35 \text{ min}$$

$$tr = k(Mr)^2 \Rightarrow 8/35 = 2/1(Mr)^2 \Rightarrow Mr = 1/99 \approx 2 \text{ cm}$$

## قسمت دوم درس: حل تکلیف منزل

$$Mr = \frac{vr}{Ar} \Rightarrow Mr = \frac{\pi \frac{D^2}{4} \times H}{2\pi \frac{D^2}{4} + \pi DH} \Rightarrow \text{که از آنجایی که } \frac{H}{D} = 1/5 \Rightarrow H = 1/5 D$$

$$Mr = \frac{\pi \frac{D^2}{4} \times 1/5 D}{\pi \frac{D^2}{4} + \pi D \times 1/5 D} \Rightarrow Mr = \frac{1/5 \pi \frac{D^2}{4}}{\pi \frac{D^2}{4} + 1/5 \pi D^2} \Rightarrow \text{مخرج مشترک از مخرج کسر}$$

$$Mr = \frac{\frac{1}{5}\pi D^2}{\frac{4}{2\pi D^2} + \frac{4 \times \frac{1}{5}\pi D^2}{4}} \Rightarrow Mr = \frac{\frac{1}{5}\pi D^2}{\frac{4}{2\pi D^2}} \Rightarrow Mr = \frac{1}{5}D \Rightarrow Mr = 1/5 \text{ cm}$$

$$1/5 = \frac{1/5 D}{7} \Rightarrow D = \frac{7 \times 1/5}{1/5} \Rightarrow D = 7 \text{ cm} \quad \text{قطر تغذیه}$$

$$H = 1/5 D \Rightarrow H = 1/5 \times 7 \Rightarrow H = 1.4 \text{ cm} \quad \text{ارتفاع تغذیه}$$

$$Vr = \frac{\pi D^2}{4} \times H \Rightarrow Vr = \frac{3/14 \times 7^2}{4} \times 1.4 \Rightarrow Vr = 4.03 / 88 \text{ cm}^3 \quad \text{حجم تغذیه}$$

## حل تمرین ۱

$$\frac{tr}{tc} = 1/44 \quad \text{یعنی} \Rightarrow \frac{tr}{tc} = \left(\frac{Mr}{Mc}\right)^2 \quad \text{یعنی} \quad \left(\frac{Mr}{Mc}\right)^2 = 1/44 \quad \text{(الف)}$$

$$\sqrt{\left(\frac{Mr}{Mc}\right)^2} = \sqrt{1/44} \Rightarrow \frac{Mr}{Mc} = 1/2 \Rightarrow Mr = 1/2 Mc$$

$$Mc = \frac{Vc}{Ac} \Rightarrow \frac{12 \times 18 \times 32}{2(12 \times 18) + 2(12 \times 32) + 2(18 \times 32)} \Rightarrow Mc = \frac{6912}{2352} \Rightarrow Mc = 2/9 \text{ cm} \quad \text{(ب)}$$

$$Mr = 1/2 Mc \Rightarrow Mr = 1/2 \times 2/9 \Rightarrow Mr = 1/9 \text{ cm}$$

$$Mr = \frac{vr}{Ar} \Rightarrow Mr = \frac{\pi \frac{D^2}{4} \times H}{2\pi \frac{D^2}{4} + \pi DH} \Rightarrow \frac{H}{D} = 1 \Rightarrow H = D \quad \text{بنابراین} \quad \text{(ج)}$$

$$Mr = \frac{\pi \frac{D^2}{4} \times D}{2\pi \frac{D^2}{4} + \pi D \times D} \Rightarrow Mr = \frac{\pi \frac{D^3}{4}}{2\pi \frac{D^2}{4} + \pi D^2} \quad \text{مخرج مشترک از مخرج کسر}$$

$$Mr = \frac{\frac{\pi D^3}{4}}{\frac{4 \times \pi D^2}{4} + \frac{4 \times \pi D^2}{4}} \Rightarrow Mr = \frac{\frac{\pi D^3}{4}}{\frac{6 \pi D^2}{4}} \Rightarrow Mr = \frac{D}{6} \Rightarrow 1/9 = \frac{D}{6} \Rightarrow D = 20/88 \text{ cm} \quad \text{قطر تغذیه}$$

$$H = D \Rightarrow H = 20/88 \text{ cm} \quad \text{ارتفاع تغذیه}$$

$$\text{حالت} \quad H = 1/5 D$$

$$Mr = \frac{vr}{Ar} \Rightarrow Mr = \frac{\pi \frac{D^2}{4} \times H}{2\pi \frac{D^2}{4} + \pi DH} \Rightarrow \frac{H}{D} = 1/5 \Rightarrow H = 1/5 D \quad \text{بنابراین}$$



$$Mr = \frac{\pi \frac{D^r}{4} \times 1/\delta D}{2\pi \frac{D^r}{4} + \pi D \times 1/\delta D} \Rightarrow Mr = \frac{1/\delta \pi \frac{D^r}{4}}{2\pi \frac{D^r}{4} + 1/\delta \pi D^r} \Rightarrow \text{مخرج مشترک از مخرج کسر}$$

$$Mr = \frac{\frac{1/\delta \pi D^r}{4}}{\frac{2\pi D^r}{4} + \frac{1/\delta \pi D^r}{4}} \Rightarrow Mr = \frac{\frac{1/\delta \pi D^r}{4}}{\frac{8\pi D^r}{4}} \Rightarrow Mr = \frac{1/\delta D}{8} \Rightarrow Mr = 3/48$$

$$3/48 = \frac{1/\delta D}{8} \Rightarrow D = 18/56 \text{ cm قطر تغذیه}$$

$$H = 1/\delta D \Rightarrow H = 1/5 \times 18/56 \quad H = 27/84 \text{ cm ارتفاع تغذیه}$$

$$V_{r_{H=D}} = \frac{\pi D^r}{4} \times H \Rightarrow V_{r_{H=D}} = \frac{3/14 \times (20/88)^r}{4} \times 20/88 \Rightarrow V_{r_{H=D}} = 7145/97 \text{ cm}^3 \text{ حجم تغذیه (د)}$$

$$V_{r_{H=1/\delta D}} = \frac{\pi D^r}{4} \times H \Rightarrow V_{r_{H=1/\delta D}} = \frac{3/14 \times (18/56)^r}{4} \times 27/84 \Rightarrow V_{r_{H=1/\delta D}} = 7528/26 \text{ cm}^3 \text{ حجم تغذیه}$$

حل تمرین ۳

(الف)

$$Mc = \frac{Vc}{Ac} \Rightarrow Mc = \left( \frac{a \times b \times c}{2ab + 2ac + 2bc} \right) \Rightarrow Mc = \frac{25 \times 25 \times 157}{2(25 \times 25) + 2(157 \times 25) + 2(157 \times 25)} \Rightarrow Mc = 5/79 \text{ min}$$

$$Mr = 1/2Mc \Rightarrow Mr = 1/2 \times 5/79 \Rightarrow Mr = 6/95 \text{ cm}$$

$$Mr = \frac{vr}{Ar} \Rightarrow Mr = \frac{\pi \frac{D^r}{4} \times H}{2\pi \frac{D^r}{4} + \pi DH} \Rightarrow \text{بنابراین } \frac{H}{D} = 1 \Rightarrow H = D \text{ که از آن جایی که}$$

$$Mr = \frac{\pi \frac{D^r}{4} \times D}{2\pi \frac{D^r}{4} + \pi D \times D} \Rightarrow Mr = \frac{\pi \frac{D^r}{4}}{2\pi \frac{D^r}{4} + \pi D^r}$$

$$Mr = \frac{\frac{\pi D^r}{4}}{\frac{2\pi D^r}{4} + \frac{4 \times \pi D^r}{4}} \Rightarrow Mr = \frac{4}{6\pi D^r} \Rightarrow Mr = \frac{D}{6} \Rightarrow 6/95 = \frac{D}{6} \Rightarrow D = 41/7 \text{ cm}$$

$$H = D \Rightarrow H = 41/7 \text{ cm}$$

$$Mc = \frac{Vc}{Ac} \Rightarrow Mc = \frac{\pi \frac{D^r}{4} \times H}{2\pi \frac{D^r}{4} + \pi DH} \Rightarrow Mc = \frac{\left( \frac{3/14 \times 50^r}{4} \right) \times 50}{\frac{2 \times 3/14 \times 50^r}{4} + 3/14 \times 50 \times 50} \Rightarrow Mc = 8/33 \text{ cm (ب)}$$

$$Mr = 1/2Mc \Rightarrow Mr = 1/2 \times 8 / 33 \quad Mr = 10 \text{ cm}$$

$$Mr = \frac{Vr}{Ar} \Rightarrow Mr = \frac{\pi \frac{D^2}{4} \times H}{2\pi \frac{D^2}{4} + \pi DH} \Rightarrow \frac{H}{D} = 1 \Rightarrow H = D$$

$$Mr = \frac{\pi \frac{D^2}{4} \times D}{2\pi \frac{D^2}{4} + \pi D \times D} \Rightarrow Mr = \frac{\pi \frac{D^3}{4}}{2\pi \frac{D^2}{4} + \pi D^2} \Rightarrow Mr = \frac{\frac{\pi D^3}{4}}{\frac{2\pi D^2}{4} + \frac{4 \times \pi D^2}{4}} \Rightarrow Mr = \frac{\frac{\pi D^3}{4}}{\frac{6\pi D^2}{4}} \Rightarrow Mr = \frac{D}{6}$$


$$10 = \frac{D}{6} \Rightarrow D = 60 \text{ cm}$$

$$H = D \Rightarrow H = 60 \text{ cm}$$

## روش انقباض و راندمان تغذیه


### دانستنی‌های معلم

معمولاً برای تعیین ابعاد تغذیه‌ها دو روش وجود دارد  
 الف) روش تعیین ارتفاع و یا حجم حفره انقباضی در تغذیه  
 ب) روش تعیین زمان انجماد مذاب در قطعه و در تغذیه  
 در حالت ایده‌آل تغذیه‌های باز فوقانی دارای حفره انقباضی پیوسته‌ای به شکل مخروط هستند که سطح تولید شده به وسیله آنها به صورت یک منحنی است.  
 شکل این منحنی عملاً سهمی بوده و از نظر تئوری یک منحنی لگاریتمی به حساب می‌آید.

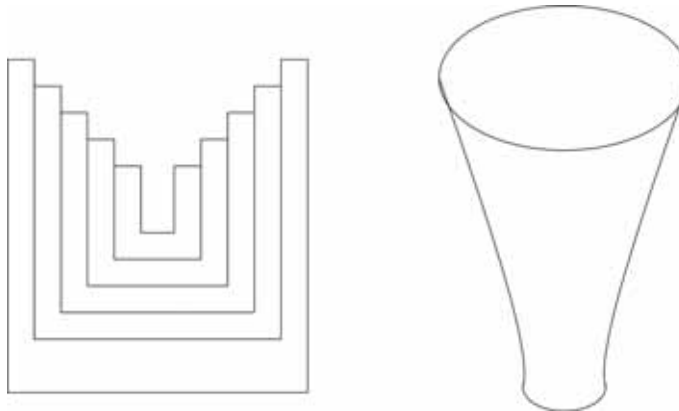

شکل ۱-۲۵

ابعاد به دسی متر

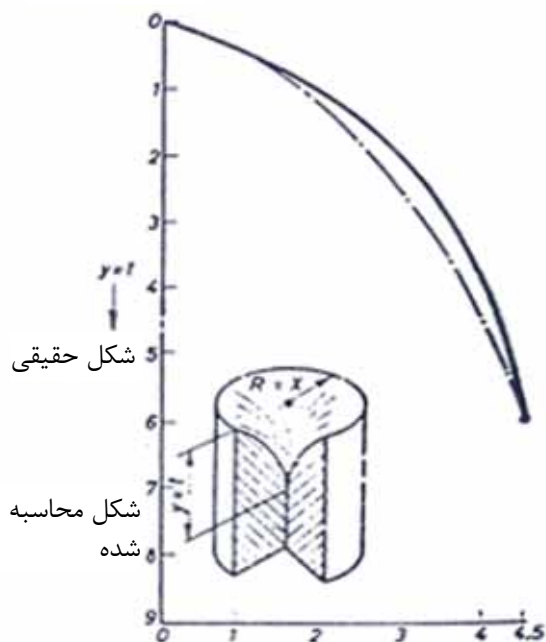

فولاد به ابعاد  $H=900$  و  $D=900$

فرمول ایده آل برای منحنی حفره انقباضی برای

$$Y = \frac{X^2}{2P} \quad X = R = 4/5 \quad Y = t = 6$$

$$2e = \frac{R^2}{t} = \frac{20/2}{6} = 3/37$$


شکل ۲-۲۵- شکل حقیقی و محاسبه شده مخروط حفره انقباضی در تغذیه استوانه ای شکل

حفره فوق بر اثر مکیده شدن تغذیه توسط قطعه ریختگی تشکیل شده و نتیجه آن کاهش حجم تغذیه خواهد بود. به عبارت دیگر سطح دفع حرارت تغذیه با تشکیل این سطح مخروطی سهمی شکل افزایش می‌یابد.

اگر دو استوانه هم‌اندازه روی هم قرار بگیرند بر اثر کاهش حجم و افزایش سطح استوانه فوقانی در حین انجماد، مدول آن کاهش می‌یابد (مقدار کاهش مدول حدود ۱۷٪ مدول اولیه است) بنابراین مدول اولیه تغذیه باید حدوداً ۱/۲ برابر مدول قطعه ریختگی باشد تا هنگام کامل شدن انجماد هر دو مدول مساوی شوند.

مخروط انقباضی نباید به قطعه ریختگی برسد، اما برای احتیاط حداکثر عمق مجاز حفره انقباضی برابر  $d = 0/8H$  در نظر گرفته می‌شود ( $H$  ارتفاع تغذیه است) حجم مخروط انقباضی سهمی شکل با ارتفاع فوق معمولاً ۱۴٪ حجم اولیه تغذیه است با استفاده از این مطلب و انقباض جامد فلز مورد بحث می‌توان حداکثر حجم یا وزن قطعه‌ای را که از تغذیه‌ای تأمین می‌گردد محاسبه نمود. حجم فوق باید با فاصله مذاب‌رسانی (برد تغذیه) تغذیه مطابقت کرده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

کاهش حجم در حالت جامد به انقباض جامد مرسوم است. هرچه انقباض شدیدتر باشد، مذاب سریعتر از تغذیه کشیده و سریع به حد ۱۴٪ می‌رسد.

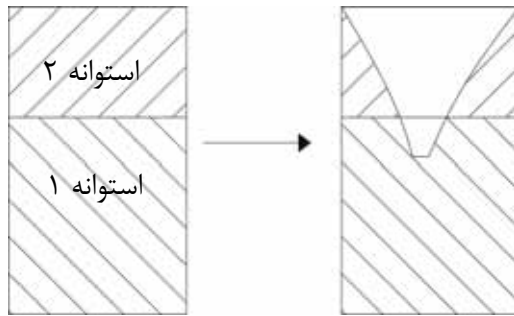

شکل ۳-۲۵- تغییرات در استوانه‌های ریختگی با ابعاد مساوی

در لحظه اتمام ریختن، هر دو استوانه به یک اندازه بوده و در نتیجه از نظر مدولی برابرند. در حین انجماد بر اثر انقباض مذاب از استوانه بالایی کشیده می‌شود. در نتیجه حجم آن کاهش یافته و سطح آن افزایش می‌یابد. بنابراین در حین انجماد مدول استوانه‌ای که به عنوان تغذیه عمل می‌کند کاهش یافته و چنین تغذیه‌ای زودتر از قطعه ریختگی منجمد می‌گردد.

محاسباتی که مشخصات حفره انقباضی بهترین شکل تغذیه را به دست می‌دهند: به جای در نظر گرفتن منحنی لگاریتمی برای حفره انقباضی در عمل می‌توان آن را به صورت یک سهمی با معادله زیر در نظر گرفت.


### دانستنی‌های معلم

$$Y = \frac{X^2}{2P}$$

که  $P$  پارامتری است با دوران حول محور  $a-a$  یک مخروط سهمی شکل تولید می‌شود که عمق آن از رابطه زیر به دست می‌آید.

$R$  شعاع تغذیه است.

$$d = \frac{R^2}{2P}$$

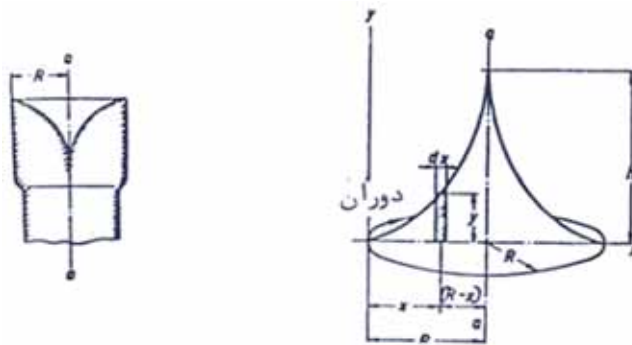

- حفره انقباضی که به صورت ماهیچه سهمی شکلی توسط دوران حول محور  $a-a$  در نظر گرفته شده است.