

به منظور محدود کردن تعداد تیغه فرزها برای هر چرخ‌دنده که شکل پهلوی آنها با هم تفاوت زیادی ندارند. یک تیغه فرز در نظر گرفته شده است. به این ترتیب هر سری تیغه فرز شامل ۸ عدد از شماره ۱ تا ۸ به شرح زیر بوده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این جدول فرم منحنی بغل دنده و تعداد دنده مربوط به آن مشاهده می‌شود.

شماره‌ی تیغه فرز	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
تعداد دنده‌ها	۱۲-۱۳	۱۴-۱۶	۱۷-۲۰	۲۱-۲۵	۲۶-۳۴	۳۵-۵۴	۵۵-۱۳۴	۱۳۵-∞
فرم دنده تراشیده شده								

سری ۸ تایی تیغه فرزهای مدولی

برای تراشیدن چرخ‌دنده‌های دقیق‌تر سری ۱۵ تایی از تیغه فرزهای مدولی به شرح جدول زیر ساخته شده است.

شماره تیغه فرز	۱	۱/۵	۲	۲/۵	۳	۳/۵	۴	۴/۵
تعداد دنده	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵-۱۶	۱۷-۱۸	۱۹-۲۰	۲۱-۲۲	۲۳-۲۵
شماره تیغه فرز	۵	۵/۵	۶	۶/۵	۷	۷/۵	۸	-
تعداد دنده	۲۶-۲۹	۳۰-۳۴	۳۵-۴۱	۴۲-۵۴	۵۵-۷۹	۸۰-۱۳۴	۱۳۵-∞	-

سری ۱۵ تایی تیغه فرزهای مدولی

لازم به ذکر است تیغه فرزهای مدولی را بر روی هر دو نوع دستگاه فرز افقی و عمودی می‌توان بست. بر روی ماشین فرز افقی تیغه فرز مدولی همانند تیغه فرز غلطکی بر روی میله فرزگیر دوطرفه بسته می‌شود. در ماشین فرز عمودی با استفاده از میله فرزگیر یک طرفه این کار انجام می‌شود.



بستن تیغه فرز مدولی بر روی میله فرزگیر یک و دو طرفه

۴-۷- ترتیب و مراحل ساخت چرخ‌دنده‌های ساده

برای ساخت چرخ‌دنده ساده باید تمام مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنیم:

- ۱- محاسبات لازم جهت تراش چرخ‌دنده را انجام دهیم.
- این محاسبات بر اساس داده‌های موجود می‌تواند صورت بگیرد. دانستن مدول، قطر خارجی، عمق هر دنده و میزان گردش دستگیره دستگاه تقسیم از مهم‌ترین موارد است.
- ۲- جنس چرخ‌دنده را مطابق نقشه انتخاب کنیم. موارد ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ را بر روی ماشین تراش دنبال کنیم.
- ۳- در مرکز قطعه کار روی ماشین تراش، سوراخی ایجاد می‌کنیم. (جهت عبور درن یا محور مخروطی)
- ۴- یک طرف استوانه را پیشانی تراشی می‌نمائیم.

۵- استوانه را روی درن یا محور مخروطی شکل سوار می‌نمائیم.




سوار کردن قطعه بر روی محور مخروطی

۶- طرف دیگر استوانه را که روی درن سوار و بین دو مرغک قرار دارد تا اندازه پهنای چرخ‌دنده (B) پیشانی‌تراشی می‌نمائیم.


۷- استوانه را تا اندازه قطر خارجی حساب شده جهت چرخ‌دنده می‌تراشیم.

۸- دستگاه تقسیم را بر روی میز ماشین و به صورت صحیح مستقر می‌کنیم. تمیز بودن سطح میز و سفت کردن پیچ‌ها را مد نظر داشته باشیم.

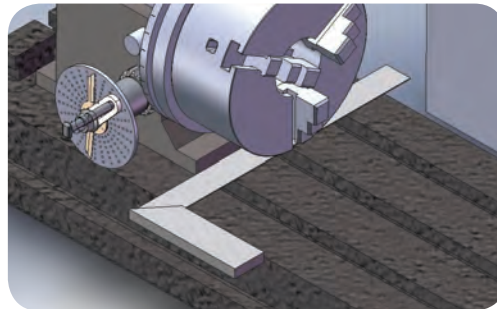

نصب صحیح دستگاه تقسیم بر روی میز ماشین


۹- درن یا محور را که استوانه روی آن قرار دارد بین دو مرغک یا مرغک و سه نظام ماشین فرز افقی محکم می‌نمائیم.

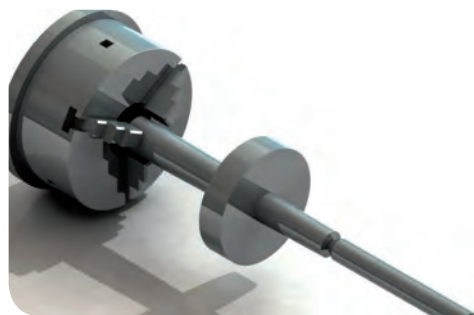

سوار کردن درن بر روی دستگاه تقسیم

۱۰- صفحه سوراخ‌دار مناسب را بر اساس محاسبات انجام شده انتخاب و بر روی دستگاه تقسیم نصب کنیم. سایر متعلقات مثل قیچی، دستگیره، پیچ و مهره‌ها و ... را نیز در ادامه می‌بندیم.


۱۱- دور بودن قطعه کار را با چرخش قطعه کار توسط دستگاه تقسیم و به کمک ساعت اندازه‌گیری کنترل می‌کنیم.

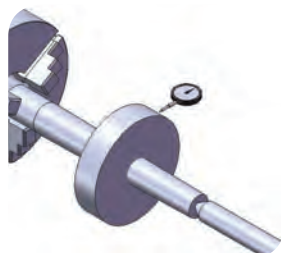

کنترل دور بودن قطعه با ساعت اندازه‌گیری


۱۲- عده دوران دستگاه، مایع خنک کننده مناسب و سایر شرایط لازم را تنظیم و کنترل می‌نماییم.

۱۳- تیغه فرز را روی محور ماشین فرز سوار نموده و سپس آن را با مرکز قطعه کار منطبق می‌کنیم. برای میزان کردن تیغه فرز از نوک مرغک کمک می‌گیریم.

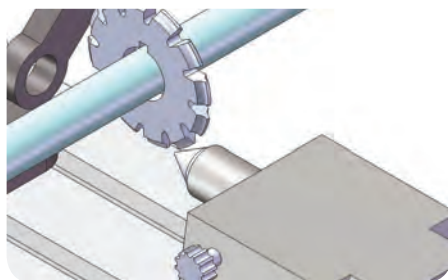

منطبق کردن تیغه فرز با مرکز قطعه کار

۱۴- هنگام گردش تیغه فرز با حرکت طولی و عمودی میز ماشین تیغه فرز را روی چرخ مماس می‌کنیم.

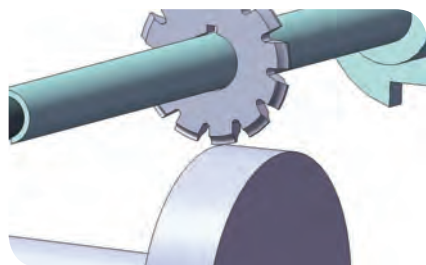

مماس کردن تیغه فرز بر روی قطعه کار

۱۵- با حرکت عمودی میز ماشین قطعه کار را با اندازه h که ارتفاع دندانه است بار می‌دهیم.



ورنیه فلکه باردهی


۱۶- در صورتی که جنس قطعه کار سخت باشد عمل بار دادن را در چند مرحله انجام می‌دهیم.

۱۷- به وسیله پیچ‌های مخصوص، حرکت عرضی و عمودی میز ماشین را متوقف (ترمز) می‌نمائیم.



اهرم‌های قفل کننده حرکت‌های ماشین فرز


۱۸- با حرکت طولی میز ماشین (خلاف جهت دوران تیغه فرز) اولین شیار دندانه چرخ‌دنده را ایجاد می‌کنیم.

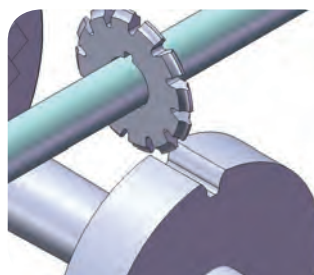

زدن اولین شیار چرخ‌دنده با حرکت طولی میز ماشین

۱۹- با حرکت طولی میز (موافق جهت دوران تیغه فرز) تیغه فرز را از کار خارج نموده و میز را به حالت اول برمی‌گردانیم.

۲۰- دسته دستگاه تقسیم را به اندازه حساب شده، برای هر دندان که قبلاً محاسبه شده می‌چرخانیم. سپس شروع به تراشیدن شیار دوم چرخ‌دنده می‌کنیم. دقت داشته باشیم که جهت چرخش را باید ثابت در نظر بگیریم و برگشت در جهت عکس حرکت قبل ممکن است در کار خطا ایجاد کند. به طور مثال اگر پس از زدن شیار اول، دستگیره را در جهت گردش عقربه ساعت به اندازه محاسبه شده بچرخانیم و شیار دوم را بزنییم، در ادامه نیز این کار را باید در جهت همان تکرار کنیم.

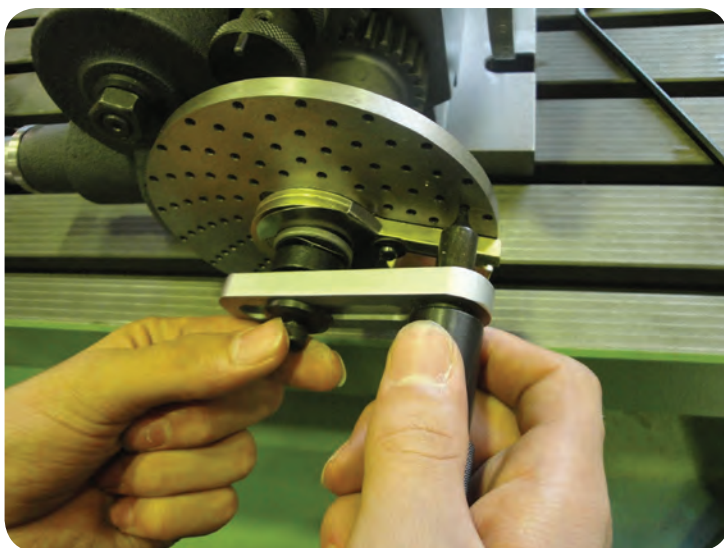

صفحه سوراخ‌دار و قیچی نصب بر روی دستگاه تقسیم

۲۱- با تکرار مراحل ۲۰ و ۲۱ تراشیدن بقیه دندان‌های چرخ‌دنده با توجه به جنس قطعه کار را ادامه می‌دهیم.

۲۲- هنگام تراشیدن چرخ‌دنده با توجه به جنس قطعه کار از مواد خنک‌کننده، مانند آب صابون و گازوئیل استفاده می‌نمائیم تا نوک تیغه فرز، گرم نشده و از بین نرود.

جدول روابط چرخ دنده های ساده	
نام	فرمول
گام	$p = m \times \pi$
مدول	$m = \frac{p}{\pi} = \frac{d_k}{Z + 2}$
قطر دایره گام	$d_0 = m \times z = d_k - 2m$
ارتفاع سر دنده	$h_k = m$
لقی	$c = \frac{1}{6}m = 0.167m$
ارتفاع پای دنده	$h_f = m + c = 1.167m$
ارتفاع دنده	$h = m + m + c = 2.167m$
قطر سر دنده	$d_k = d_0 + 2m$ $d_k = m(z + 2)$
قطر پای دنده	$d_f = d_0 - 2.334m$ $d_f = m(z - 2.334)$
تعداد دنده	$z = \frac{d_0}{m} = \frac{d_k - 2m}{m}$
پهنای دنده	$B = 10m$
ضخامت دنده	$s = \frac{19}{40}p$
فاصله شیار دنده	$l = \frac{21}{40}p$
فاصله بین دو محور خارجی	$a = \frac{m(z_1 + z_2)}{2}$
فاصله بین دو محور داخلی	$a = \frac{m(z_2 - z_1)}{2}$

مثال: مدول یک چرخ دنده ساده ۲ میلی متر و تعداد دندانه ی آن ۸۰ عدد است، سایر مشخصات آن را به دست آورید.

نام	فرمول	حل بر اساس فرمول
گام	$p = m \times \pi$	$p = 6.28$
مدول	$m = \frac{p}{\pi} = \frac{d_k}{z + 2}$	$d_k = m(z + 2)$ 164mm
قطر دایره گام	$d_o = m \times z = d_k - 2m$	$d_o = 160\text{mm}$
ارتفاع سر دنده	$h_k = m$	2mm
لقی	$c = \frac{1}{6}m = 0.167m$	0.334mm
ارتفاع پای دنده	$h_f = m + c = 1.167$	2.334mm
ارتفاع دنده	$h = m + m + c = 2.167m$	4.334mm
قطر سر دنده	$d_k = d_o + 2m$ $d_k = m(z + 2)$	164mm
قطر پای دنده	$d_f = d_o - 2.334m$ $d_f = m(z - 2.334)$	155.33mm
تعداد دنده	$z = \frac{d_o}{m} = \frac{d_k - 2m}{m}$	80
پهنای دنده	$b = 10m$	20mm
ضخامت دنده	$s = \frac{19}{40}p$	5.966mm
فاصله شیار دنده	$t = \frac{21}{40}p$	3.297mm

مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم:

$$n_k = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}$$


اگر نسبت دستگاه تقسیم ۴۰:۱ باشد بنابراین:

یعنی از هر ردیفی، ردیف زوجی را که انتخاب کردیم، تنها کافی است هر بار نیم دور دسته را دوران می‌دهیم. به طور مثال اگر ردیف ۱۶ سوراخ را داشته باشیم و دسته را در این ردیف تنظیم کنیم، کافی است هر بار ۸ سوراخ از این ردیف را پشت سر بگذاریم.

$$\frac{1}{2} \times \frac{8}{8} = \frac{8}{16}$$

در مواردی ممکن است تعداد دندانه‌ها به گونه‌ای باشد که هر چقدر کسر موجود را در اعدادی ضرب می‌کنیم صفحه سوراخ‌دار مربوط به آن موجود نباشد. در این شرایط باید به روش اختلافی چرخ‌دنده را تراشید.

ساخت چرخ دنده ساده $m=2$ و $z=18$

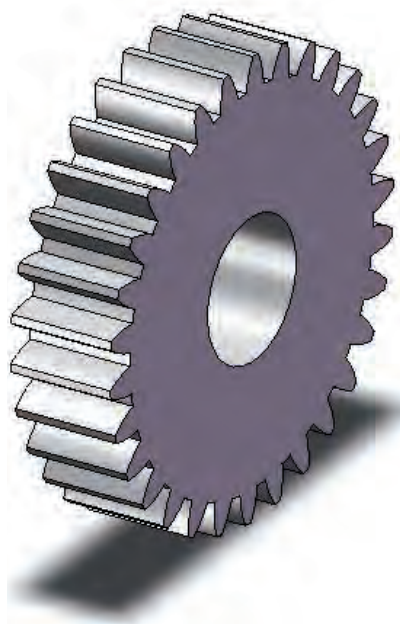

جدول DIN ISO 2768

درجه تولرانس	اندازه	از 0.5 تا 3	از 3 تا 6	از 6 تا 30	از 30 تا 120	از 210 تا 400
f (ظریف)		± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2
m (متوسط)		± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
g (خشن)		± 0.15	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2

شماره	تعداد	مشخصات قطعه	اندازه ماده اولیه	جنس ماده‌ی اولیه	شماره واحد کار	شماره کار عملی
	۱		۵۰ میلیمتر	St ۳۷	۷	۱
		مقیاس: ۱:۱	هدف آموزشی: ساخت چرخ دنده ساده			زمان: ۵ ساعت
		استاندارد: ISO				درجه تولرانس: m

جدول تجهیزات و ابزار		
تعداد	مشخصات فنی	ابزارهای لازم
۱	افقی، عمودی یا انیورسال	۱- ماشین فرز
۱	مدول ۲ شماره ۳	۲- تیغه فرز مدولی
۱	دو یا یک طرفه، بسته به نوع ماشین	۳- میله فرزگیر
۱	با نسبت ۱:۴۰ یا ۱:۶۰	۴- دستگاه تقسیم
۱	متناسب با محاسبات انجام شده	۵- صفحه سوراخدار
۱	مخصوص دستگاه	۶- مرغک
۱	متناسب با قطر سوراخ داخلی قطعه	۷- درن

مراحل انجام کار		
شکل	شرح مراحل کار	ردیف
	<p>ابتدا محاسبات لازم جهت تراش چرخ‌دنده را انجام دهید.</p>	۱
	<p>ماده خام را بر اساس جنس چرخ‌دنده انتخاب و آماده کنید. قطر و عرض مواد انتخاب شده استوانه ای شکل را به اندازه اصلی یعنی d_k و B بگیرید. در مرکز کار روی ماشین تراش، سوراخی جهت عبور درن یا محور مخروطی ایجاد کنید. یک طرف استوانه را پیشانی تراشی نمائید پس از ترشیدن طرف دوم قطعه را به اندازه پهنای دنده بتراشید استوانه را روی درن یا محور مخروطی شکل سوار نمائید.</p>	۲
	<p>درن یا محور که استوانه روی آن قرار دارد را بین دو مرغک یا مرغک و سه نظام ماشین فرز محکم نمائید. از ساعت اندازه‌گیری جهت کنترل دور بودن قطعه کمک بگیرید.</p>	۳
	<p>به وسیله پیچ یا اهرم‌های مخصوص، حرکت عرضی و عمودی میز ماشین را متوقف (ترمز) نمایید.</p>	۴

	<p>تیغه فرز را روی محور ماشین فرز سوار نموده و سپس آن را با مرکز چرخ‌دنده میزان کنید.</p>	<p>۵</p>
	<p>هنگام گردش تیغه فرز با حرکت طولی و عمودی میز ماشین تیغه فرز را روی قطعه مماس کنید.</p>	<p>۶</p>
	<p>با حرکت عمودی میز ماشین کار را با اندازه h ارتفاع دندانه بار دهید. در صورتی که جنس کار سخت باشد عمل بار دادن را در چند مرحله انجام دهید. با حرکت طولی میز ماشین (خلاف جهت دور تیغه فرز) اولین شیار دندانه چرخ‌دنده را درآورید.</p>	<p>۷</p>
	<p>با حرکت طولی میز (موافق جهت دور تیغه فرز) تیغه فرز را از کار خارج نموده و میز را به حالت اول برگردانید. دسته دستگاه تقسیم را به اندازه حساب شده، برای هر دندانه که قبلاً محاسبه و آماده شده بچرخانید. سپس شروع به تراشیدن شیار دوم چرخ‌دنده نمائید.</p>	<p>۸</p>
	<p>با تکرار مرحله ۸ تراش بقیه دندانه های چرخ‌دنده را ادامه دهید. هنگام تراش چرخ‌دنده از مواد خنک کننده مانند آب صابون استفاده نمائید تا تیغه فرز گرم نشده و از بین نرود.</p>	<p>۹</p>
	<p>ارائه گزارش به هنرآموز محترم</p>	<p>۱۰</p>

ارزشیابی نهایی

ارزشیابی پایانی

سوالات نظری (۱۵ دقیقه)

سوالات صحیح و غلط:

- ۱- چرخ‌دنده مخروطی در جایی کاربرد دارد که محورها با هم موازی هستند.
- ۲- در تمام چرخ‌دنده‌ها انتقال حرکت دورانی اتفاق می‌افتد.
- سوالات کوتاه پاسخ یا جای خالی:
- ۳- فرم دندانه‌های برنده تیغه فرزهای مدولی را به شکل می‌سازند.
- ۴- در چه مرحله‌ای مرکز قطعه‌ای که می‌خواهد تبدیل به چرخ‌دنده شود باید سوراخ‌کاری شود؟

سوالات چند گزینه‌ای:

- ۵- مدول یک چرخ‌دنده ساده $m = 5 \text{ mm}$ است. عمق شیار دندانه آن چند میلی‌متر است؟

الف- ۱۰/۸۳۵	ب- ۱۲/۵۶
ج- ۱۴/۸۶	د- ۹/۵۶
- ۶- مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای یک چرخ‌دنده ساده با $Z = 20$ و نسبت دستگاه $i = 40:1$ برابر کدام مقدار است؟

الف- ۱ دور	ب- ۲ دور
ج- ۴ دور	د- نیم دور
- ۷- ضخامت یک چرخ‌دنده ساده با مدول $m = 3 \text{ mm}$ چند میلی‌متر است؟

الف- ۳۰	ب- ۱۵
ج- ۲۰	د- ۴۵

سوالات تشریحی:

- ۸- هدف از ساختن چرخ‌دنده‌ها را بنویسید؟
- ۹- مراحل ساخت یک چرخ‌دنده ساده با دستگاه فرز را توضیح دهید؟
- ۱۰- اگر بخواهیم با تیغه فرز مدولی ۵ و تعداد دنده ۳۰ یک چرخ‌دنده ساده بسازیم. محاسبات لازم چیست؟

واحد کار ۸



هدف کلی: توانایی تراشیدن چرخ‌دنده ساده اختلافی میلی‌متری با ماشین فرز

هدف‌های رفتاری:

- ۱- پس از آموزش این واحد کار از فراگیر انتظار می‌رود:
- ۲- روش‌های تولید چرخ‌دنده اختلافی را شرح دهد.
- ۳- چرخ‌دنده‌ای با تعداد دندانه خاص که نیاز به چرخ‌دنده تعویضی دارد را بسازد.

زمان آموزش		توانایی تراشیدن چرخ‌دنده ساده اختلافی میلی‌متری با ماشین فرز
عملی	نظری	
۱۷ ساعت	یک ساعت و ۳۰ دقیقه	
یک ساعت	۳۰ دقیقه	ارزشیابی ورودی و پایانی توسط هنرآموز و ثبت در برگه ارزشیابی
۲۰ ساعت		جمع

- ۱- آیا چرخ دنده با تعداد دندانه فرد دیده‌اید؟
- ۲- اگر تعداد دندانه‌های یک چرخ دنده ۵۳ عدد باشد و با نسبتی که در دستگاه تقسیم است نتوانیم صفحه سوراخ‌داری را پیدا کنیم، چگونه می‌توان آن را تولید کرد؟
- ۳- اگر در محاسبات گردش دسته دستگاه تقسیم به جای ۱۹ دندانه عدد ۲۰ را قرار دهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا فرم دنده‌ها تغییر می‌کند؟

۱-۸- تقسیم اختلافی

در ادامه آشنایی با تقسیم محیط قطعه کار و تولید چرخ‌دنده ساده با تعداد دنده مشخص که امکان استفاده از صفحه سوراخ‌دار را میسر می‌ساخت، با طرح یک سوال به موضوع چرخ‌دنده‌های اختلافی می‌پردازیم:

می‌خواهیم چرخ‌دنده‌ای با تعداد ۵۱ دندانه بسازیم. مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم را حساب کنید.


$$n_k = \frac{i}{z} \rightarrow n_k = \frac{40}{51}$$

این محاسبه نشان می‌دهد که دسته دستگاه تقسیم بایستی ۴۰ سوراخ از ردیف ۵۱ سوراخی گردش کند. همان‌طور که می‌دانیم صفحه سوراخ‌دار با تعداد سوراخ ۵۱ سوراخه همراه دستگاه تقسیم وجود ندارد. بطور کلی در تقسیم محیط یک قطعه با دستگاه تقسیم گاهی مواردی از این دست پیش می‌آید که صورت یا مخرج کسر قابل تجزیه و تبدیل شدن به کسر ساده نیست. برای حل این مشکل راه‌حل‌های مختلفی وجود دارد:

- ۱- استفاده از چرخ‌دنده‌های تعویضی
 - ۲- استفاده از روش ایجاد دنده با فاصله‌های متفاوت
- هر کدام از این دو روش در جای خود کاربرد دارند.

روش اول:

استفاده از چرخ‌دنده‌های تعویضی

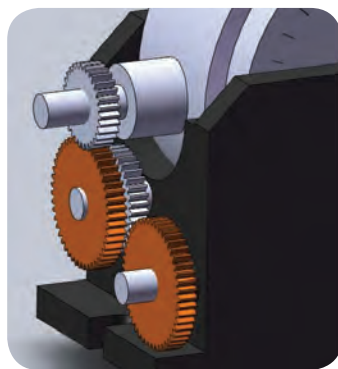


استفاده از چرخ‌دنده‌های تعویضی برای زدن چرخ‌دنده اختلافی

در مثال قبل مشاهده شد که مخرج کسر و گاهی نیز صورت کسر به گونه‌ای است که نمی‌توان تعداد سوراخ و یا مقدار گردش دسته را با آن تنظیم کرد. برای حل این مشکل می‌توان به جای تقسیمات واقعی تعداد تقسیمات فرضی را انتخاب کرد که مقدار گردش دسته تقسیم را بتوان به سهولت انجام داد. به عنوان مثال در حالت قبل به جای تعداد تقسیمات ۵۱ تعداد تقسیم ۵۲ را در نظر می‌گیریم و مقدار گردش دسته را با آن محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{Z_t}{Z_g} = \frac{i}{T'} \times (T' - T) \Rightarrow \frac{Z_t}{Z_g} = \frac{40}{50} (52 - 51) = \frac{40}{52} = \frac{20}{26}$$

مقدار گردش برابر ۲۰ سوراخ از ردیف ۲۶ سوراخ خواهد شد. همان‌طور که می‌دانیم این مقدار گردش برای تعداد تقسیم ۵۲ محاسبه شده است و در مجموع برای هر دنده، مقداری اختلاف با تعداد تقسیمات ۵۱ وجود خواهد داشت. برای جبران این اختلاف باید ترتیبی اتخاذ کنیم که صفحه سوراخ‌دار، همزمان با گردش دسته دستگاه تقسیم به اندازه اختلاف دو مقدار محاسبه شده فوق برای هر فاصله جابجا شود. این جابجایی بوسیله سوار کردن چرخ‌دنده‌های تعویضی بین محور کار و محور فرعی دستگاه امکان‌پذیر است.

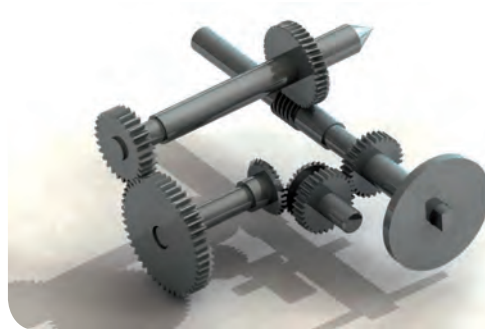

سیستم انتقال دور بین قطعه کار و صفحه سوراخ‌دار در روش اختلافی

۲-۸- محاسبه چرخ‌دنده‌های تعویضی

همان‌طور که در شکل فوق مشاهده می‌شود، در داخل دستگاه تقسیم دو چرخ‌دنده ساده و دو چرخ‌دنده مخروطی وجود دارد که انتقال دور را از محور پیچ حلزون با نسبت ۱:۱ به محور فرعی انتقال می‌دهند. بنابراین نسبت چرخ‌دنده‌های درون دستگاه $i_1 = 1:1$ خواهد بود.




سیستم انتقال دور بین قطعه کار و صفحه سوراخ‌دار در روش اختلافی

با استفاده از رابطه زیر می‌توان چرخ‌دنده‌های مورد استفاده بر روی محورهای

اصلی و فرعی را محاسبه کرد.

$$\frac{Z_t}{Z_g} = \frac{i}{T'} \times (T' - T)$$

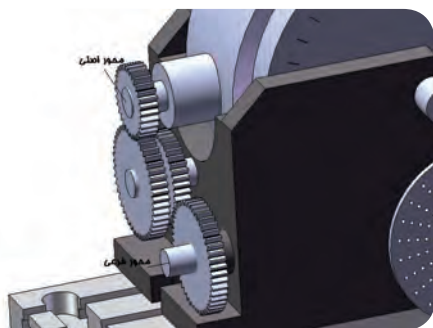

معرفی محور اصلی و محور فرعی در دستگاه تقسیم

در رابطه فوق:

Z_t : تعداد دنده چرخ‌دنده‌های محرک (محور اصلی دستگاه مرغک یا محوری که

قطعه کار روی آن سوار می‌شود).

Z_g : تعداد دنده چرخ‌دنده متحرک

i : نسبت دستگاه تقسیم ۴۰:۱

T' : تعداد تقسیمات فرضی

T : تعداد تقسیمات واقعی

معمولاً به همراه دستگاه تقسیم، یک سری چرخ‌دنده تعویضی استاندارد شده

وجود دارد که عبارتند از:


۲۴-۲۴-۲۸-۳۰-۳۲-۳۶-۴۰-۴۴-۴۸-۵۶-۶۴-۷۲-۸۰-۸۶ و ۱۰۰




سری چرخ‌دنده تعویضی استاندارد

مقدار عدد انتخابی T را می‌توان کاملاً به دلخواه بزرگتر یا کوچکتر از تعداد تقسیمات واقعی T انتخاب نمود. بهتر است عدد انتخابی نزدیکترین عدد به تعداد تقسیمات اصلی باشد. عدد فرضی را طوری انتخاب می‌کنیم که قابل تجزیه و تبدیل به یکی از تعداد سوراخ‌های صفحه سوراخ‌دار استاندارد و همچنین قابل تبدیل به تعداد دنده‌های چرخ‌دنده‌های تعویضی باشد.

در هنگام محاسبه چرخ‌دنده‌های تعویضی ممکن است محاسبه چرخ‌دنده‌ها با نسبت ساده و یا مرکب انجام گیرد. اشکال زیر نحوه سوار شدن چرخ‌دنده‌ها با نسبت ساده و مرکب را نشان می‌دهد.

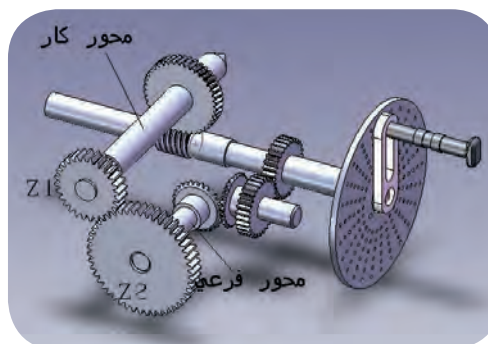


نحوه سوار شدن چرخ‌دنده‌ها با نسبت ساده

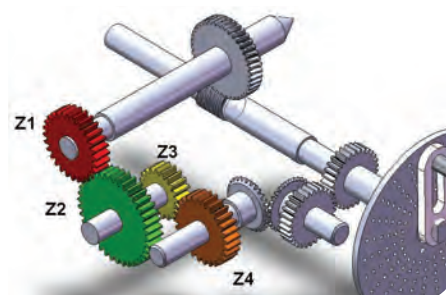


نحوه سوار شدن چرخ‌دنده‌ها با نسبت مرکب

باید توجه داشت که اگر عدد انتخاب شده T' بزرگتر از عدد تقسیمات اصلی T باشد به عبارتی $T < T'$ باشد جهت حرکت گردش صفحه سوراخدار موافق جهت گردش دسته خواهد بود. در صورتیکه $T > T'$ باشد جهت حرکت صفحه سوراخدار مخالف جهت گردش دسته دستگاه تقسیم می‌شود.

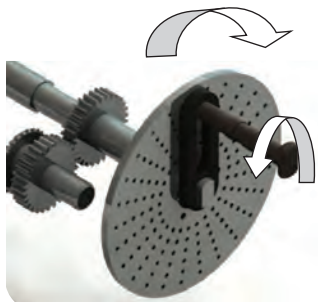


عدد انتخاب شده T' کوچکتر از عدد تقسیمات اصلی T و جهت حرکت گردش صفحه سوراخدار مخالف جهت گردش دسته تقسیم

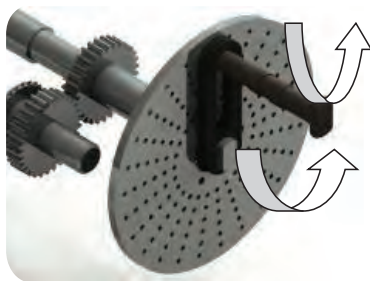

عدد انتخاب شده T' بزرگتر از عدد تقسیمات اصلی T و جهت حرکت گردش صفحه سوراخدار موافق جهت گردش دسته تقسیم

چنانچه پس از سوار کردن چرخ‌دنده‌های تعویضی جهت‌های گردش هماهنگ نبودند با سوار کردن یک چرخ‌دنده واسطه در مسیر حرکت، جهت گردش را به شکل دلخواه تغییر می‌دهیم.

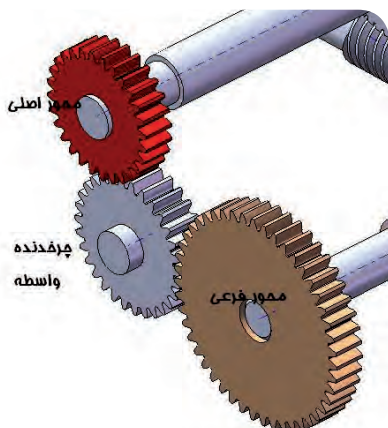

استفاده از چرخ‌دنده واسطه برای تغییر جهت گردش

چون لازم است در تقسیم اختلافی صفحه سوراخ‌دار نیز ضمن گردش دسته تقسیم، گردش یا حرکت دورانی داشته باشد، لذا در تقسیم اختلافی بایستی ضامن نگهدارنده صفحه سوراخ‌دار را آزاد کرد.

مثال: جهت تراشیدن چرخ‌دنده‌ای با تعداد دنده ۷۱ مقدار گردش دستگاه تقسیم را در صورتی که نسبت دستگاه ۴۰:۱ باشد حساب کنید در صورت نیاز تعداد دنده‌های چرخ‌دنده‌های تعوضی را نیز محاسبه کنید.

$$n_k = \frac{i}{Z} = \frac{40}{71}$$

کسر فوق قابل تجزیه نیست و همچنین ۷۱ سوراخ نیز بر روی صفحه سوراخ‌دار وجود ندارد. پس باید عددی فرضی را برای محاسبه در نظر بگیریم.

حالت اول: عدد انتخابی از T بزرگتر است $T < T'$ که مقدار T' را ۷۲ در نظر می‌گیریم. بنابراین:

$$n_k = \frac{40}{72} = \frac{20}{36}$$

مقدار گردش ۲۰ سوراخ از ردیف ۳۶ سوراخ خواهد بود:

$$\frac{Zt}{Zg} = \frac{i}{T'} = (T' - T)$$

$$\frac{40}{72} (72 - 71)$$

$$\frac{40}{72} = \frac{Zt}{Zg}$$

چرخ‌دنده $Zt=40$ روی محور کار و چرخ‌دنده $Zg=72$ روی محور فرعی دستگاه تقسیم سوار می‌شود. چون در این حالت $T < T'$ است باید جهت حرکت صفحه سوراخ‌دار با جهت گردش دسته دستگاه تقسیم موافق باشد. که این موضوع را می‌توان از مثبت بودن تفاضل $T - T'$ نیز نتیجه گرفت.

$$N_k = \frac{i}{T} = \frac{40}{70} = \frac{4}{7} = \frac{14}{21}$$

حالت دوم: اگر عدد انتخابی کوچکتر از عدد تقسیمات اصلی باشد.

$T > T'$ در این مثال می توان مقدار T' را ۷۰ در نظر بگیریم. بنابراین:

مقدار گردش ۱۲ سوراخ از ردیف ۲۱ سوراخ خواهد بود. چرخ دنده های تعویضی عبارتند از:

$$\frac{Z_t}{Z_g} = \frac{i}{T'} (T' - T) = \frac{40}{70} = (40 - 71)$$

$$\frac{Z_t}{Z_g} = \frac{40}{70} = -\frac{4}{7} = -\frac{32}{56}$$

$$\frac{Z_t}{Z_g} = \frac{32}{56}$$

علامت منفی در این عبارت صرفاً برای تشخیص جهت گردش صفحه سوراخ دار می باشد و در سایر محاسبات دخالت داده نمی شود.

مثال دوم: جهت ایجاد چرخ دنده ای با تعداد دنده ۶۳ مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم و چرخ دنده های تعویضی لازم را حساب کنید.

$$T = 63$$

$$T' = 60$$

$$N_k = \frac{i}{T'} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3} = \frac{14}{21}$$

$$\frac{Z_t}{Z_g} = \frac{i}{T'} (T' - T) = \frac{40}{60} = (60 - 63)$$

$$\frac{Z_t}{Z_g} = \frac{40}{60} (-3)$$

$$\frac{Z_t}{Z_g} = \frac{120}{60} = \frac{(2 \times 6)}{(12 \times 5)}$$

$$\left(\frac{20}{12}\right) \times \left(\frac{6}{5}\right) =$$

$$\left(\frac{40}{24}\right) \times \left(\frac{36}{30}\right)$$

$$\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right) \times \left(\frac{Z_3}{Z_4}\right) = \left(\frac{40}{24}\right) \times \left(\frac{36}{30}\right)$$

علامت منفی مخالف بودن جهت گردش دسته دستگاه تقسیم و با صفحه سوراخ‌دار نشان می‌دهد در این مسئله نسبت چرخ‌دنده‌ها مرکب بدست آمده است.

Z_1 روی محور کار و Z_2 و Z_3 روی محوری بر روی گیتاری نصب می‌شود و Z_4 نیز روی محور فرعی دستگاه تقسیم نصب می‌گردد.

در نسبت مرکب ممکن است محور چرخ‌دنده‌ها با هم برخورد داشته باشند. برای کنترل عدم برخورد بایستی شرایط مجموع دنده‌ها را بررسی کنیم. با استفاده از رابطه زیر می‌توان شرط مجموع را کنترل کنیم. در صورتی که شرط مجموع دنده‌ها برقرار نباشد می‌توان با جابجایی چرخ‌دنده‌ها این شرط را برقرار کرد. (جابجایی صورت با صورت و مخرج با مخرج کسر باید صورت بگیرد.)

$$Z_1 + Z_2 \geq 15 + Z_3$$


$$Z_3 + Z_4 \geq 15 + Z_2$$

در مثال فوق شرط مجموع به صورت زیر خواهد بود:

$$40 + 24 > 15 + 36 \rightarrow 64 > 51$$

$$36 + 30 > 24 + 15 \rightarrow 66 > 39$$

شکل زیر نمونه‌ای از طرز سوار کردن چرخ‌دنده واسطه با توجه به جهت گردش آخرین چرخ‌دنده را نشان می‌دهد که به محور فرعی دستگاه تقسیم متصل شده است.

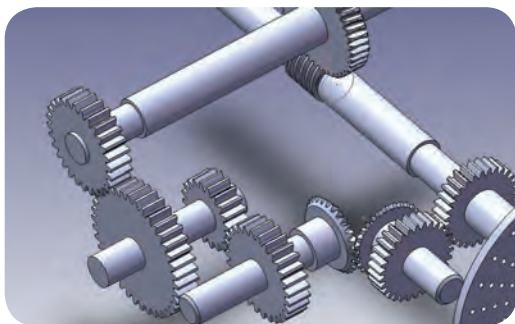

نحوه نصب چرخ‌دنده‌های واسطه

برای تراشکاری و فرزکاری چرخ‌دنده‌های مختلفی بعد از محاسبات لازم جهت تقسیمات دنده همانند چرخ‌دنده‌های ساده عمل می‌کنیم.



نمایش تیغه فرز مدولی و قطعه کار

مثال: مطلوب است محاسبه چرخ‌دنده‌های تعویضی لازم برای تولید چرخ‌دنده با ۳۱ دندانه.

$$T = 31$$

$$T' = 30$$


$$N_k = \frac{i}{T'} = \frac{40}{30} = 1\frac{1}{3} = 1\frac{7}{21}$$

$$\frac{Z_t}{Z_g} = \frac{i}{T'}(T' - T) = \frac{40}{30} = (30 - 31)$$

$$\frac{Z_t}{Z_g} = \frac{40}{60}(-1)$$

جهت تسهیل در محاسبه چرخ‌دنده‌های تعویضی برای اعداد اول جداول زیر آورده شده است.

این جدول جهت سرعت عمل دریافتن چرخ دنده‌های تعویضی دنده‌های اعداد اول در سه صفحه طراحی شده است. نسبت دستگاه تقسیم ۴۰:۱ است.

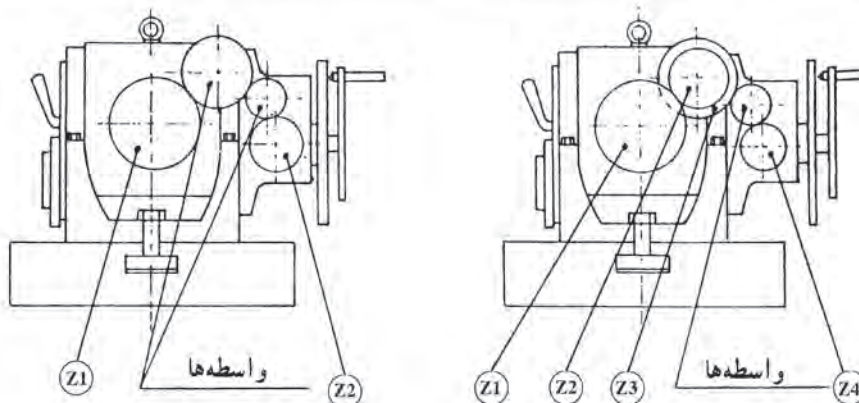

تعداد دندانه	تعداد سوراخ	تعداد سوراخ	چرخ دنده Z1	چرخ دنده Z2	چرخ دنده Z3	چرخ دنده Z4	واسطه یک	واسطه دو	تعداد دندانه	تعداد سوراخ	تعداد سوراخ	چرخ دنده Z1	چرخ دنده Z2	چرخ دنده Z3	چرخ دنده Z4	واسطه یک	واسطه دو	تعداد دندانه	تعداد سوراخ	تعداد سوراخ	چرخ دنده Z1	چرخ دنده Z2	چرخ دنده Z3	چرخ دنده Z4	واسطه یک	واسطه دو
51	17	14	48			24	24	44	121	39	13	24			72	24	44	175	18	4	64	32	40	72		
53	49	35	72	24	40	56	24	44	122	39	13	32			48	24	44	176	18	4	64	24	24	72		
57	21	15	40			56	24	44	123	39	13	24			24	32	44	177	18	4	48			72	24	
59	39	26	32			48	44		125	39	13	40			24	24	44	178	18	4	32			72	44	
61	39	26	32			48	24	44	126	39	13	48			24	24	44	179	18	4	32	48	24	72		
63	39	26	48			24	24	44	127	39	13	56			24	24	44	181	18	4	32	48	24	72		24
67	21	12	48			28	44		129	39	13	72			24	24	44	182	18	4	32			72	24	44
69	20	12	56			40	24	44	131	20	6	28			40	44		183	18	4	32			48	24	44
71	18	10	40			72	24		133	21	6	48			24	44		186	18	4	64			48	24	44
73	21	12	48			28	24	44	134	21	6	48			28	44		187	18	4	56	24	48	72		24
77	20	10	48			32	44		137	21	6	24			28	56		189	18	4	64			32	24	44
79	20	10	24			48	44		138	21	6	32			56	44		191	20	4	72			40	24	
81	20	10	24			48	24	44	139	21	6	24	48	32	56			192	20	4	64			40	44	
83	20	10	48			32	24	44	141	18	5	40			48	44		193	20	4	56			40	44	
87	15	7	24			40	24	44	142	21	6	32			56	24	44	194	20	4	48			40	44	
89	18	8	32			72	44		143	21	6	24			28	24	44	197	20	4	24			40	56	
91	39	18	48			24	24	44	146	21	6	48			28	24	44	198	20	4	32	40	28	56		
93	18	8	32			24	24	44	147	21	6	48			24	24	44	199	20	4	32	64	40	100		
96	21	9	32			28	24	44	149	21	6	72			28	24	44	201	20	4	24	40	24	72		24
97	20	8	48			40	44		151	20	5	72			32	44		202	20	4	48	40	24	72		24
99	20	8	32	40	28	56			153	20	5	56			32	44		203	20	4	24			40	24	44
101	20	8	48	40	24	72		24	154	20	5	48			32	44		204	20	4	32			40	24	44
102	20	8	32			40	24	44	157	20	5	24			32	56		206	20	4	48			40	24	44
103	20	8	48			40	24	44	158	20	5	24			48	44		207	20	4	56			40	24	44
106	43	16	48	24	24	86			159	20	5	28	56	32	64			208	20	4	64			40	24	44
107	20	8	64	32	56	40		24	161	20	5	82	56	32	64		24	209	20	4	72			40	24	44
109	16	6	28			32	24	44	162	20	5	24			48	24	44	211	16	3	28			64	44	
111	39	13	72			24	32		163	20	5	24			32	24	44	212	43	8	48	24	24	86		
112	39	13	64			24	44		166	20	5	48			32	24	44	213	27	5	40			72	44	
113	39	13	56			24	44		167	20	5	56			32	24	44	214	20	4	64	32	56	40		24
114	39	13	48			24	44		169	20	5	72			32	24	44	217	21	4	64			48	24	44
117	39	13	24			24	56		171	21	5	40			56	24	44	218	16	3	56			64	24	44
118	39	13	32			48	44		173	18	4	64	32	56	72			219	21	4	48			28	24	44
119	39	13	24			72	44		174	18	4	32			24	56		221	17	3	24			24	56	

روش دوم:

(عدم استفاده از چرخ‌دنده‌های تعویضی)

این توضیحات برای تراشیدن چرخ‌دنده‌های مختلفی ساده بدون استفاده از چرخ‌دنده‌های تعویضی قابل استفاده خواهد بود. همانگونه که بیان شد برای تقسیمات اعداد مختلفی باید از چرخ‌دنده‌های تعویضی استفاده کرد. اما محاسبه این چرخ‌دنده‌ها و کار گذاشتن آن‌ها نیاز به وقت زیادی دارد. طبق محاسبات انجام شده می‌توان بدون استفاده از چرخ‌دنده‌های تعویضی به طور مستقیم، فقط با استفاده از دایره سوراخ‌های مناسب روی صفحه سوراخ‌دار چرخ‌دنده‌های مختلفی را تراشید.

روش کار بدین صورت است که ابتدا پس از ایجاد اولین دنده، گردش دسته بگونه‌ای است که دنده دوم تراشیده نخواهد شد، بلکه ممکن است مثلاً دنده هفتم، دنده بعدی باشد و بعد از آن نیز دنده‌ای غیر از دنده هشتم خواهد بود. در این روش توالی و ترتیب پی‌درپی تراشیدن دنده‌ها وجود ندارد، بلکه دنده بدون ترتیب در اولویت تراشیدن قرار خواهد گرفت.

جدول زیر مقدار گردش دسته دستگاه تقسیم برای اعداد اول و اختلاف دو دنده بر حسب میلی‌متر را آورده است. مثلاً برای تراشیدن چرخ‌دنده‌ای با تعداد دندانه ۶۱ می‌توان از روش زیر استفاده کرد:

از ردیف ۴۷ سوراخه ۷ دور کامل و ۱۰ سوراخ گردش کرده و فاصله دندانه‌های زده شده ۱۱ می‌باشد. یعنی بعد از تراشیدن دنده اول دنده یازدهم تراشیده خواهد شد و سپس دنده ۲۲ و


تعداد تقسیمات	تعداد دور دسته	تعداد فاصله‌های داخل قیچی	سوراخ‌های دایره تقسیم	مقدار اختلاف اندازه دو دندانه	فاصله یک دندانه به داندانه دیگر
۶۱	۷	۱۰	۴۷	-۰/۰۰۰۵۳۲	۱۱
۶۳	۶	۱۵	۴۳	-۰/۰۰۰۵۸	۱۰
۶۷	۲	۱۹	۴۹	-۰/۰۰۰۵۱	۴
۶۹	۵	۴۳	۵۴	-۰/۰۰۱۳	۱۰
۷۱	۳	۵۱	۵۴	-۰/۰۰۱۳	۷
۷۷	۵	۸	۴۱	+۰/۰۰۰۶	۱۰
۷۹	۲	۲۵	۴۷	+۰/۰۰۰۵۳	۵
۸۱	۱	۴۰	۴۱	+۰/۰۰۰۶	۴
۸۳	۵	۱۳	۴۳	-۰/۰۰۲۳	۱۱
۸۷	۵	۴۲	۴۳	-۰/۰۰۰۵۸	۱۳
۸۹	۴	۵۱	۵۴	+۰/۰۰۱۳	۱۱
۹۱	۶	۲۲	۳۷	+۰/۰۰۲۷	۱۵
۱۰۱	۱	۴۸	۴۹	-۰/۰۰۱۵	۵
۱۰۳	۳	۳۸	۴۳	+۰/۰۰۰۵۸	۱۰
۱۰۷	۲	۹	۳۷	+۰/۰۰۰۶۷	۶
۱۰۹	۵	۴۷	۵۳	+۰/۰۴۱	۱۶
۱۱۱	۳	۵۲	۵۴	۰/۰۰/۲۷	۱۱
۱۱۳	۳	۱۰	۵۴	-۰/۰۰۱۸	۹
۱۱۷	۱	۱۸	۴۹	-۰/۰۰۰۵۱	۴
۱۱۹	۶	۳۹	۵۴	-۰/۰۰۳۱	۲۰
۱۲۱	۱	۳۲	۴۹	+۰/۰۰۰۵۱	۵
۱۲۲	۲	۳۹	۴۱	+۰/۰۰۱۲	۹
۱۲۳	۲	۵۰	۵۴	-۰/۰۰۲۷	۹
۱۲۶	۲	۴۲	۴۹	+۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹

تعداد تقسیمات	تعداد دور دسته	تعداد فاصله‌های داخل قیچی	سوراخ‌های دایره تقسیم	مقدار اختلاف اندازه دو دندانه	فاصله یک دندانه به دندانه دیگر
۱۲۷	۲	۱۰	۴۹	-۰/۰۰۲۰	۷
۱۲۸	۴	۳	۴۹	-۰/۰۰۴۰	۱۳
۱۲۹	۲	۸	۴۷	-۰/۰۰۱۰	۷
۱۳۱	۵	۹	۴۷	+۰/۰۰۲۱	۱۷
۱۳۳	۶	۱۷	۵۴	-۰/۰۰۳۲	۲۱
۱۳۴	۷	۲۵	۵۴	+۰/۰۰۰۹	۲۵
۱۳۷	۳	۴۳	۵۴	+۰/۰۰۲۳	۱۳
۱۳۸	۴	۱۷	۴۹	-۰/۰۰۳۰	
۱۳۹	۲	۱۳	۴۳	+۰/۰۰۰۵۸	۸
۱۴۱	۲	۴۱	۴۹	-۰/۰۰۰۵۱	۱۰
۱۴۲	۵	۱۹	۵۴	-۰/۰۰۰۹۲	۱۹
۱۴۳	۴	۳۷	۴۹	-۰/۰۰۰۵۱	۱۷
۱۴۶	۱	۲۰	۵۴	+۰/۰۰۱۸	۵
۱۴۷	۲	۳۱	۴۳	-۰/۰۰۰۵۸	۱۰
۱۴۶	۴	۱	۳۷	+۰/۰۰۰۶۷	۱۵
۱۵۱	۲	۳۵	۵۴	-۰/۰۰۳۲	۱۰
۱۵۳	۱	۱۵	۴۹	-۰/۰۰۴۰	۵
۱۵۴	۲	۳	۳۹	-۰/۰۰۳۸	۸
۱۵۷	۳	۱۷	۳۰	-۰/۰۰۰۸۳	۱۴
۱۵۸	۲	۲۶	۴۹	-۰/۰۰۴۰	۱۰
۱۵۹	۲	۳۴	۶۶	-۰/۰۰۲۲	۱۰
۱۶۱	۱	۱۵	۶۲	-۰/۰۰۱۲	۵
۱۶۲	۱	۱۱	۴۷	-۰/۰۰۲۱	۵
۱۶۳	۱	۱۳	۵۷	+۰/۰۰۴۳	۵


روش دوم برای تراشیدن چرخ‌دنده‌های اختلافی مارپیچ بدون استفاده از چرخ‌دنده‌های تعویضی نیز قابل استفاده خواهد بود. چرخ‌دنده‌های اختلافی مارپیچ دو سری چرخ‌دنده تعویضی لازم خواهند داشت. یک سری برای اختلافی بودن آن و دیگری برای ایجاد حرکت مارپیچی و امکان بستن هر دو سری این چرخ‌دنده‌ها بر روی دستگاه تقسیم وجود ندارد. بنابراین با این روش تنها چرخ‌دنده‌هایی را می‌بندیم که حرکت خطی میز را با حرکت دورانی قطعه همزمان می‌کند. این روش مناسب‌ترین روش برای چرخ‌دنده‌های اختلافی مارپیچ می‌باشد.

۳-۸- اصول کنترل دندانه‌های چرخ‌دنده ساده با کولیس دنده‌سنج

برای اندازه‌گیری دقیق ضخامت چرخ‌دنده‌ها از کولیس دنده‌سنج استفاده می‌شود.

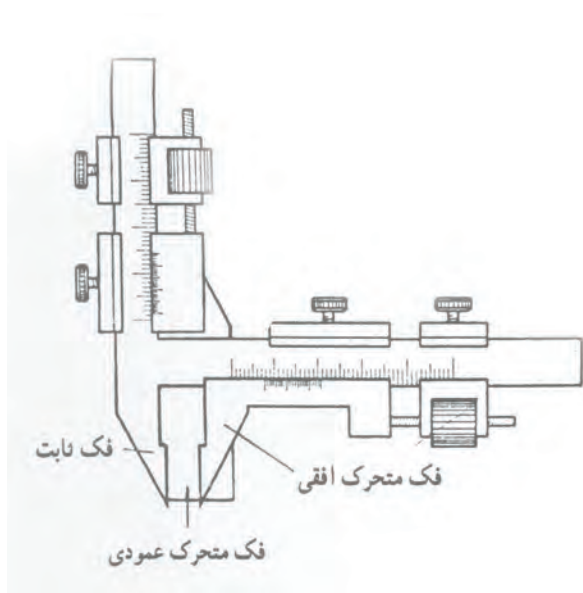

کولیس دنده‌سنج

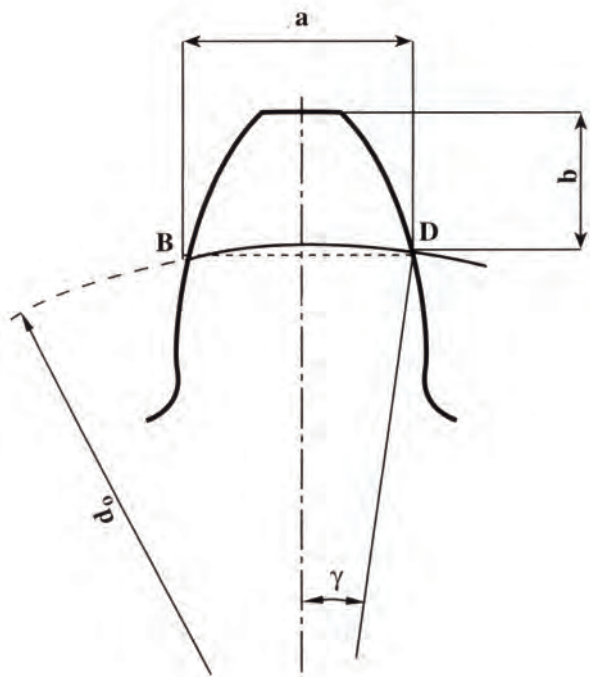


معرفی ضخامت و عمق دندانه قابل اندازه‌گیری در چرخ‌دنده

این کولیس از دو فک متحرک تشکیل شده است. از فک متحرک افقی برای کنترل وتر، ضخامت دنده (a) و از فک متحرک عمودی برای تنظیم عمق دندانه (b) استفاده می‌شود.

اندازه‌گیری دقیق ضخامت دندانه چرخ‌دنده

در این روش پس از تنظیم عمق اندازه‌گیری آن را روی یک دنده چرخ‌دنده قرار می‌دهیم و فک افقی را به بغل دنده مماس کرده و ضخامت دنده را به کمک کولیس خوانده و با مقدار محاسبه شده آن مقایسه می‌کنیم. در نتیجه درستی چرخ‌دنده را کنترل می‌کنیم.

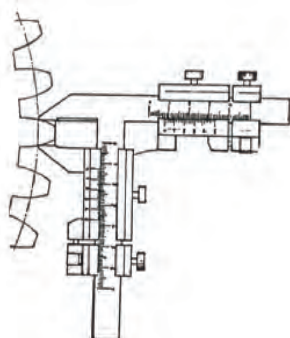

کنترل دقیق ضخامت چرخ‌دنده‌ی ساده با کولیس دنده‌سنج

اندازه‌گیری دقیق عمق دندانه‌ها

برای اندازه‌گیری عمق ابتدا باید عمق فک متحرک عمودی را که برابر b می‌باشد را تنظیم کرد. این مقدار کمی بزرگتر از ارتفاع سر دنده hk می‌باشد. در ابتدا زاویه گاما را که در اصل برابر $\frac{1}{4}$ زاویه گام دندانه می‌باشد را محاسبه می‌کنیم.

$$\gamma = \frac{90}{Z}$$

و نهایتاً فرمول اندازه‌گیری عمق به صورت زیر است:

$$b = m(1 + z(1 - \cos \frac{\gamma}{2}))$$

محاسبه ضخامت دنده (a): این اندازه که در واقع با فک متحرک افقی سنجیده می‌شود عبارت است از اندازه‌گیری وتر و ضخامت دنده، اندازه بین نقطه D و B مقدار a از فرمول زیر محاسبه می‌شود.

$$a = m \times Z \times \sin \gamma$$

مثال: در چرخ‌دنده ساده با ۲۰ دندانه و مدول ۳ اندازه عمق تنظیم و وتر ضخامت دنده را محاسبه کنید. ببینید با فرمول‌های اشاره شده به اعداد زیر می‌رسید؟

$$\gamma = 4/5$$

$$b = 3/90$$

$$a = 7/71$$

در جدول زیر مقادیر a و b بر حسب میلی‌متر و تعداد دندانه‌ها بر حسب مدول یک تعیین شده است. برای به‌دست آوردن مقادیر a و b با مدول غیر از یک کفایت آن‌ها را در عدد مدول ضرب کنیم.

لازم به ذکر است که روش‌های مختلف دیگری نیز برای کنترل چرخ‌دنده‌ها وجود دارد. مثل استفاده از میکرومتر مخصوص و روش استفاده از میله‌های استاندارد.

z	b	a	z	b	a
۶	۱/۱۰۲۲	۱/۵۵۲۹	۳۲	۱/۰۱۹۳	۱/۵۷۰۲
۷	۱/۰۸۷۸	۱/۵۵۷۶	۳۴	۱/۰۱۸۱	۱/۵۷۰۲
۸	۱/۰۷۶۹	۱/۵۶۰۷	۳۵	۱/۰۱۷۶	۱/۵۷۰۲
۹	۱/۰۶۸۴	۱/۵۶۲۸	۳۶	۱/۰۱۷۱	۱/۵۷۰۳
۱۰	۱/۰۶۱۶	۱/۵۶۴۳	۳۸	۱/۰۱۶۲	۱/۵۷۰۳
۱۱	۱/۰۵۶۰	۱/۵۶۵۳	۴۰	۱/۰۱۵۴	۱/۵۷۰۴
۱۲	۱/۰۵۱۳	۱/۵۶۶۳	۴۲	۱/۰۱۴۷	۱/۵۷۰۴
۱۳	۱/۰۴۷۴	۱/۵۶۷۰	۴۵	۱/۰۱۳۷	۱/۵۷۰۵
۱۴	۱/۰۴۴۰	۱/۵۶۷۵	۴۸	۱/۰۱۲۸	۱/۵۷۰۵
۱۵	۱/۰۴۱۱	۱/۵۶۷۹	۵۰	۱/۰۱۲۳	۱/۵۷۰۵
۱۶	۱/۰۳۸۵	۱/۵۶۸۳	۵۵	۱/۰۱۱۲	۱/۵۷۰۶
۱۷	۱/۰۳۶۲	۱/۵۶۸۶	۶۰	۱/۰۱۰۳	۱/۵۷۰۶
۱۸	۱/۰۳۴۲	۱/۵۶۸۸	۶۵	۱/۰۰۹۵	۱/۵۷۰۶
۱۹	۱/۰۳۲۴	۱/۵۶۹۰	۷۰	۱/۰۰۸۸	۱/۵۷۰۷
۲۰	۱/۰۳۰۸	۱/۵۶۹۲	۸۰	۱/۰۰۷۷	۱/۵۷۰۷
۲۱	۱/۰۲۹۴	۱/۵۶۹۳	۹۰	۱/۰۰۶۹	۱/۵۷۰۷
۲۲	۱/۰۲۸۰	۱/۵۶۹۵	۱۰۰	۱/۰۰۶۲	۱/۵۷۰۷
۲۳	۱/۰۲۰۸	۱/۵۶۹۶	۱۱۰	۱/۰۰۵۶	۱/۵۷۰۷
۲۴	۱/۰۲۵۷	۱/۵۶۹۷	۱۲۰	۱/۰۰۵۱	۱/۵۷۰۷
۲۵	۱/۰۲۴۷	۱/۵۶۹۸	۱۲۷	۱/۰۰۴۹	۱/۵۷۰۸
۲۶	۱/۰۲۳۷	۱/۵۶۹۹	۱۳۰	۱/۰۰۴۷	۱/۵۷۰۸
۲۷	۱/۰۲۲۳	۱/۵۶۹۹	۱۴۰	۱/۰۰۴۴	۱/۵۷۰۸
۲۸	۱/۰۲۱۹	۱/۵۷۰۰	۱۶۰	۱/۰۰۳۹	۱/۵۷۰۸
۲۹	۱/۰۲۱۲	۱/۵۷۰۰	۱۸۰	۱/۰۰۳۴	۱/۵۷۰۸
۳۰	۱/۰۲۰۵	۱/۵۷۰۱	Grem.	۱	۱/۵۷۰۸

تعداد دنده Z	ضریب زاویه فشار $\alpha = 20^\circ$ C	تعداد دنده Z	ضریب زاویه فشار $\alpha = 20^\circ$ C	تعداد دنده Z	ضریب زاویه فشار $\alpha = 20^\circ$ C	تعداد دنده Z	ضریب زاویه فشار $\alpha = 20^\circ$ C
12	4.5963	48	16.9090	84	0.2217	120	0.5344
13	4.6103	49	16.9230	85	0.2372	121	0.5485
14	4.6243	50	16.9370	86	0.2497	122	44.5146
15	4.6383	51	16.9510	87	32.2169	123	0.5266
16	4.6523	52	19.9121	88	0.2299	124	0.5406
17	7.6184	53	19.9311	89	0.2439	125	0.5566
18	7.6324	54	19.9451	90	0.2579	126	0.5706
19	7.6161	55	19.9592	91	0.2719	127	0.5866
20	7.6605	56	19.9732	92	0.2859	128	0.5986
21	7.6745	57	19.9872	93	0.2999	129	0.6166
22	7.6883	58	20.0012	94	0.3139	130	47.5768
23	7.7025	59	20.0152	95	0.3229	131	0.5998
24	7.7165	60	20.0292	96	35.2940	132	0.6068
25	7.7305	61	22.9953	97	0.3080	133	0.6263
26	10.6966	62	23.0093	98	0.3220	134	0.6308
27	10.7106	63	0.0233	99	0.3361	135	0.6488
28	10.7246	64	0.0373	100	0.3501	136	0.6698
29	10.7386	65	0.0513	101	0.3641	137	0.6768
30	10.7576	66	0.0654	102	0.3781	138	0.6958
31	10.7666	67	0.0791	103	0.3971	139	50.6569
32	10.7806	68	0.0934	104	38.3587	140	0.6769
33	10.7916	69	0.1074	105	0.3777	141	0.6809
34	10.8086	70	26.0735	106	0.3867	142	0.6989
35	13.7748	71	0.0625	107	0.4002	143	0.7179
36	13.7888	72	0.1015	108	0.4146	144	0.7270
37	13.6028	73	0.1155	109	0.4283	145	0.7410
38	13.8168	74	0.1265	110	0.4423	146	0.7550
39	13.8308	75	0.1435	111	38.4563	147	0.7650
40	13.8448	76	0.1575	112	0.4793	148	53.7191
41	13.8688	77	0.1715	113	41.4354	149	0.7391
42	13.8728	78	29.1377	114	0.4504	150	0.7651
43	13.8868	79	0.1517	115	0.4614	151	0.7771
44	16.8530	80	0.1657	116	0.4784	152	0.7911
45	16.8669	81	0.1797	117	0.4994	153	0.6051
46	16.8810	82	0.1937	118	0.5011	154	0.8192
47	16.8950	83	0.2077	119	0.5204	155	0.8338