


دستور کار شماره ۱

(۶۰ دقیقه)

ایجاد صفحه‌ی کاری

قطعه‌ی زیر را با استفاده از ایجاد صفحه‌ی کاری مناسب
مدل‌سازی کنید.

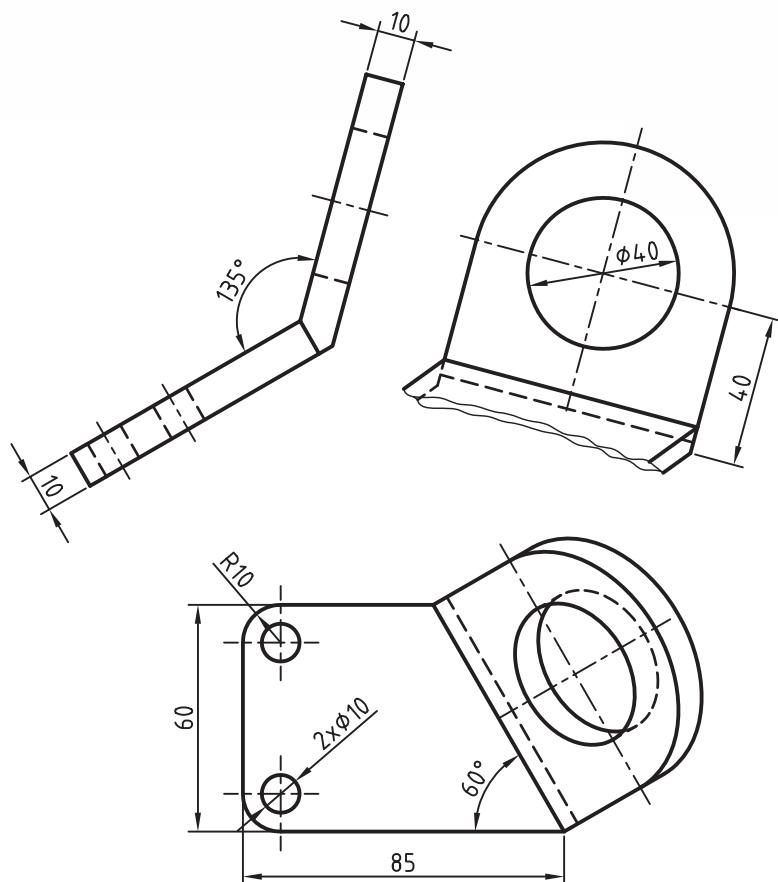


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



مراحل ترسیم


افقی پروفایل با اضلاع عمودی و افقی مدل قید هم راستایی ایجاد کنید.

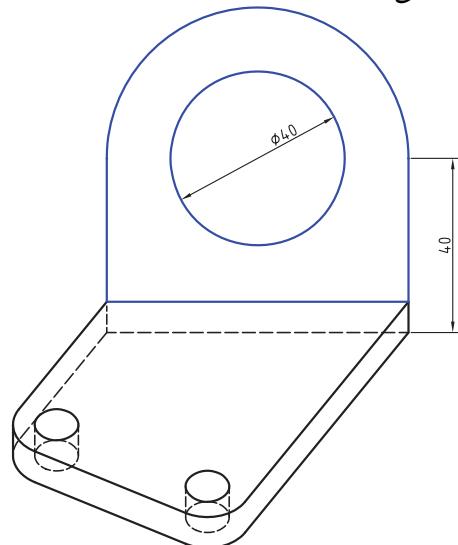

۵. پروفایل را به اندازه‌ی ۱۰ میلی‌متر در جهت خارج از مدل برجسته کنید.

۶. سطح عمودی دیواره‌ی مایل را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.


۷. پروفایل زیر را ایجاد کنید. نیازی به اندازه‌گذاری نیست و تنها از قید هم راستای بین اضلاع پروفایل و لبه‌های مدل استفاده کنید.

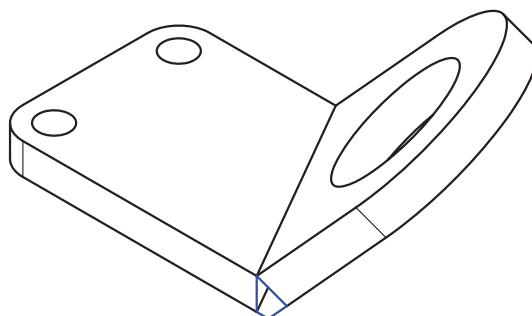

۸. با استفاده از دستور Extrude و نوع پایان‌دهی Plane پروفایل را تا دیواره‌ی عمودی مایل مقابل برجسته کنید.

۹. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۱. اسکچ زیر را در صفحه‌ی افقی ترسیم کنید و بعد از تبدیل آن به پروفایل به اندازه‌ی ۱۰ میلی‌متر برجسته کنید.

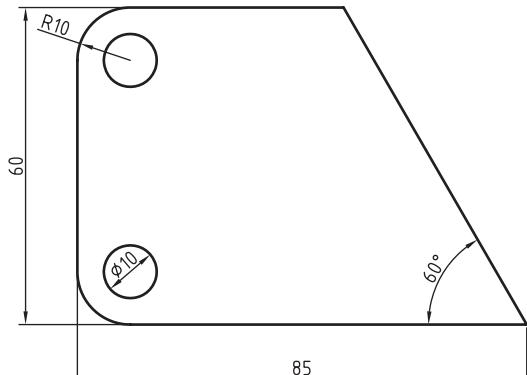

۲. دستور Work Plane را اجرا کنید. در ستون سمت چپ گزینه‌ی On Edge/Axis، در ستون سمت راست گزینه‌ی Planar Angle و در فیلد Angle عدد ۴۵ درجه را وارد کنید.

۳. در پاسخ به درخواست‌های خط فرمان به صورت زیر پاسخ دهید تا یک صفحه‌ی کاری مطابق تصویر زیر ایجاد شود.

Select work axis, straight edge or [worldX/worldY/worldZ]: (1)


Select work plane, planar face or [worldXy/worldYz/worldZx/Ucs] : (2)

Enter an option [Next/Accept]

<Accept>: A


Enter an option [Flip/Accept]

<Accept>: F

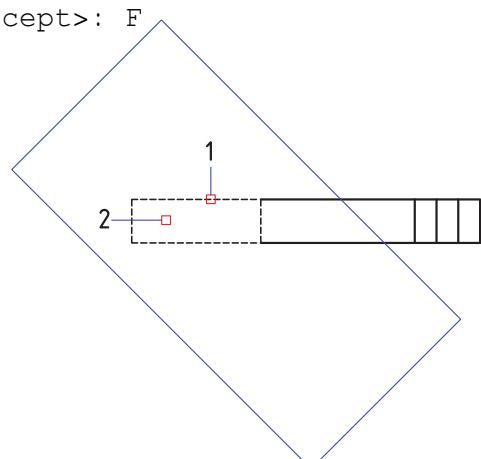


۴. با زدن عدد ۹ به صفحه‌ی کاری اخیر بروید و پروفایل زیر را در آن رسم کنید. بین دو ضلع عمودی و ضلع

بعد از اجرای دستور باید اسکچ را انتخاب کنیم. سپس از ما می خواهد که نقطه شروع مسیر را مشخص کنیم. مکانیکال پیشنهاد می کند که یک صفحه طراحی عمود بر مسیر و یک نقطه کاری در شروع مسیر ایجاد کند که در صورت موافقت با این پیشنهاد باید دکمه ایتر را بزنیم (گزینه Yes گزینه پیشفرض است). سپس باید راستای محورهای مختصات را روی صفحه طراحی ایجاد شده تعیین کنیم. در شکل زیر بعد از ایجاد مسیر

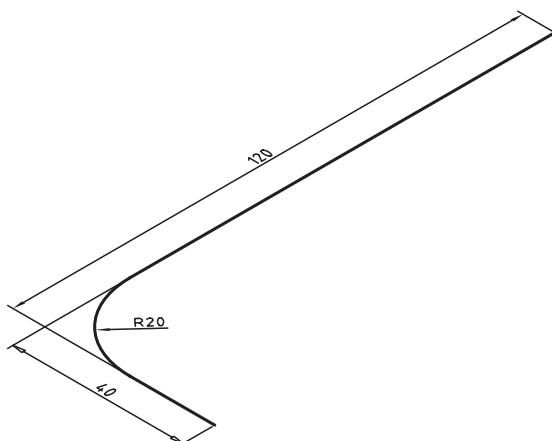

(1)

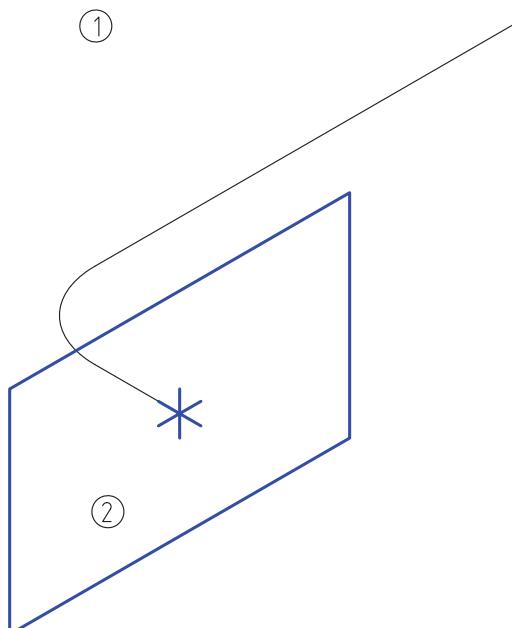

(2)

ایجاد مسیر

علاوه بر پروفایل که شکلی بسته و یا باز دارد و از آن برای ایجاد نمایه های ترسیمی استفاده می کردیم در مکانیکال دسکتاب انواع مسیرها نیز وجود دارد که می توانیم از آن به عنوان خط سیر حرکت یک پروفایل استفاده کنیم و با حرکت دادن پروفایل روی مسیر مدل خود را بسازیم.

ایجاد مسیرهای دوبعدی

مسیر دوبعدی یک اسکچ باز یا بسته در صفحه طراحی جاری است. از مسیر دوبعدی در دستور Sweep استفاده می کنیم. ایجاد یک صفحه طراحی به صورت خودکار عمود بر مسیر نیز یکی دیگر از دلایل ایجاد مسیرهای دوبعدی است. برای ایجاد مسیر دوبعدی از دستور 2D Path استفاده می کنیم.

ایجاد مسیرهای دوبعدی مورد استفاده در دستور Sweep

2D Path

Menu: Part \Rightarrow Sketch Solving \Rightarrow 2D Path

Tool bar: Part Modeling \Rightarrow 2D Path



Rigth: Sketch Solving \Rightarrow 2D Path

Command: AM2DPATH

Select objects:

Select start point of the path:
Create a profile plane
perpendicular to the path?
[Yes/No] <Yes>:

ایجاد مسیرهای سه بعدی مورد استفاده در دستور 3D ... Path

Menu: Part \Rightarrow Sketch Solving \Rightarrow 3D ... Path

Tool bar: Part Modeling \Rightarrow 3D ... Path




Rigth: Sketch Solving \Rightarrow 3D ... Path

Command: AM3DPATH

Path type: [Helical/Spline/
Edge/Pipe] <Helical>:

دوبعدی یک پروفایل شش ضلعی ایجاد کرده و با استفاده از دستور Sweep آن را روی مسیر حرکت داده ایم.

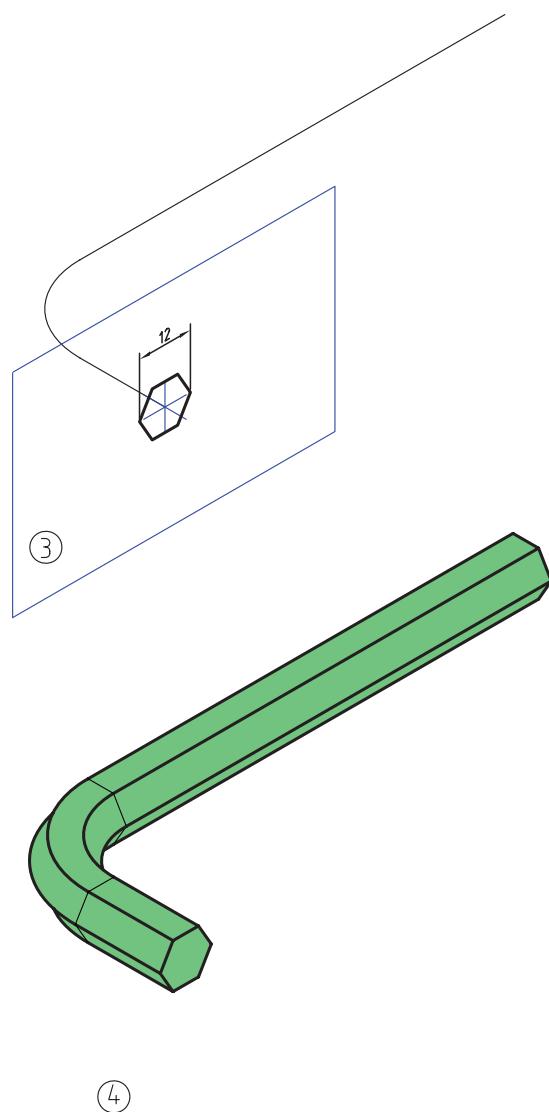


(4)

ایجاد مسیر سه بعدی با استفاده از لبه های مدل
گزینه Edge در این دستور که به صورت مستقل به نام 3D Edge Path نیز در دسترس است موجب ایجاد یک مسیر سه بعدی با استفاده از لبه های مدل می شود. لبه های مدل می توانند به صورت فضایی و سه بعدی باشد.
بعد از اجرای دستور باید لبه یا لبه های مختلف یک مدل را که به هم متصل باشند انتخاب کنیم. سپس باید نقطه شروع مسیر را مشخص کنیم. در اینجا نیز مانند ایجاد مسیرهای دوبعدی مکانیکال پیشنهاد می کند که یک صفحه طراحی عمود بر مسیر و یک نقطه کاری در شروع مسیر ایجاد شود که در صورت موافقت با این پیشنهاد باید دکمه ایتر را بزنیم (گزینه Yes گزینه پیشفرض است). سپس باید راستای محورهای مختصات را روی صفحه طراحی ایجاد شده تعیین کنیم. در شکل


ایجاد مسیرهای سه بعدی

در مکانیکال دسکتاپ مسیرهای سه بعدی به روش های مختلفی ایجاد می شود و عموماً از آنها برای ایجاد استفاده می کنیم. برای ایجاد یک مسیر سه بعدی از دستور AM3DPATH استفاده می کنیم.

زیر بعد از ایجاد مسیر سه بعدی یک پروفایل چهارضلعی ایجاد کرده و با استفاده از دستور Sweep آن را روی مسیر حرکت داده ایم.

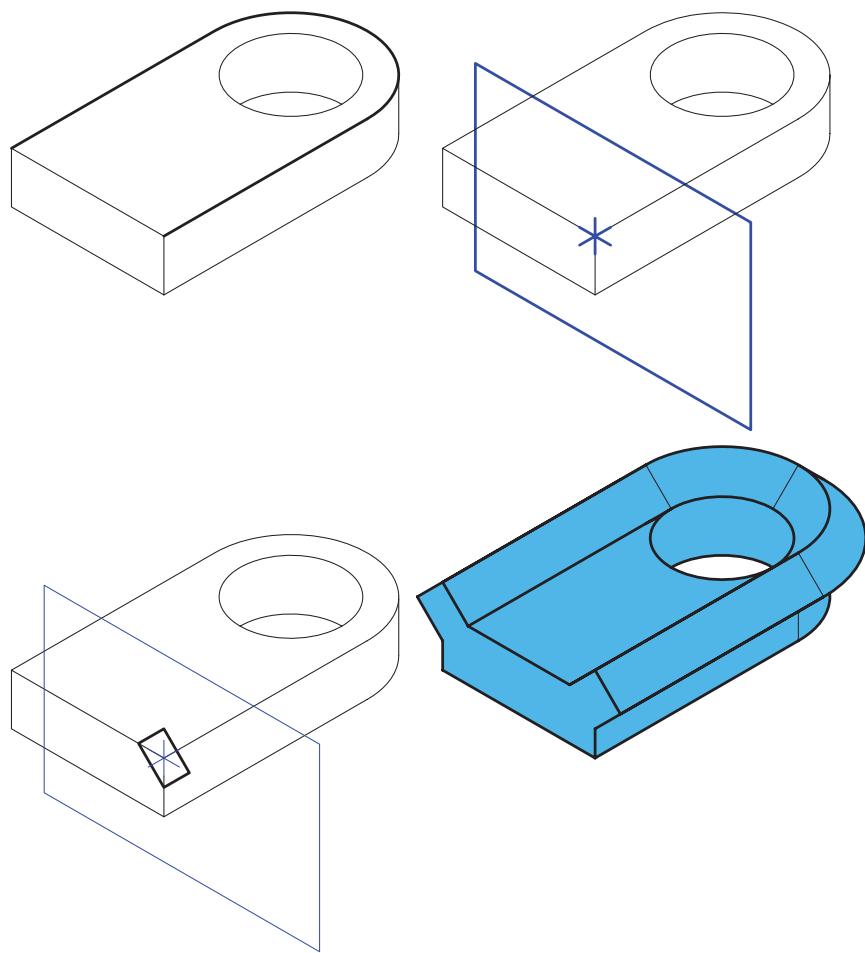

در این مرحله نیازی به گرد کردن گوش‌ها نیست و بعداً می‌توانیم آن را ویرایش کنیم.

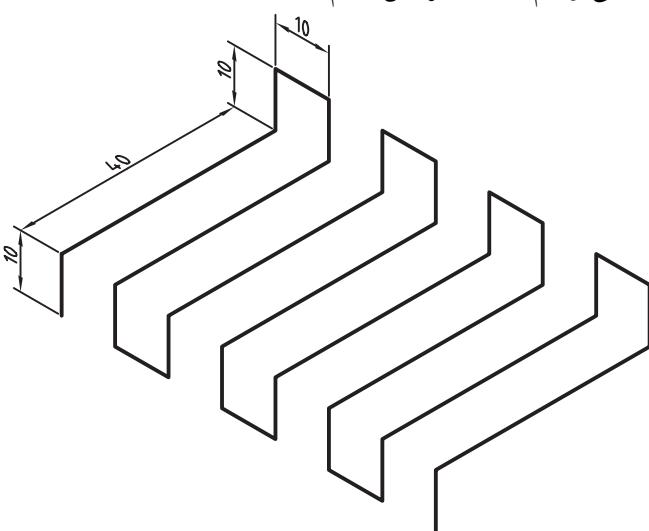


ایجاد مسیر سه بعدی لوله


گرینهی Pipe در این دستور که به صورت مستقل به نام 3D Pipe Path نیز در دسترس است موجب ایجاد یک مسیر سه بعدی لوله می‌شود. از این مسیر برای مدل‌سازی مسیرهای لوله‌کشی استفاده می‌شود.

قبل از اجرای این دستور باید مسیر مورد نظر را با استفاده از دستور Line یا 3D Polyline ترسیم کنیم. البته

با اجرای دستور باید مسیری را که قبلاً ترسیم کرده‌ایم انتخاب کنیم. سپس نقطه‌ی شروع مسیر را نیز تعیین کنیم تا پنجه‌ی تبادلی 3D Pipe Path ظاهر شود.

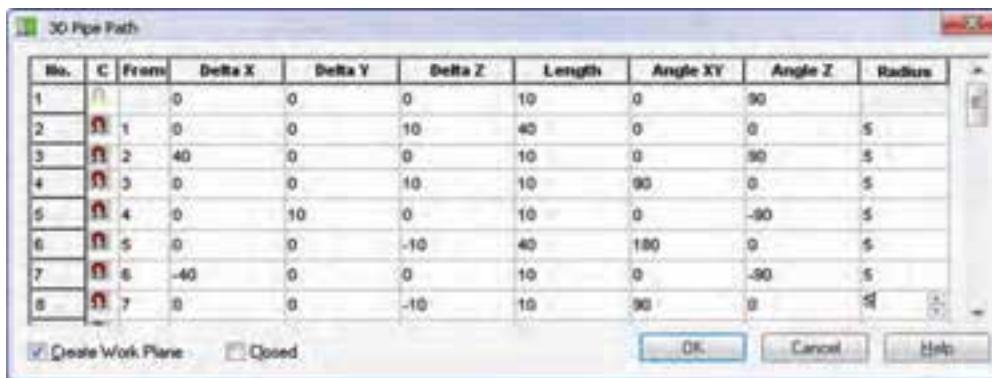

در مراحل بعد می‌توانیم از این مسیر در دستور Sweep استفاده کنیم. مثلاً در شکل زیر با پروفایلی شش‌ضلعی این مسیر را جارو کرده و مدل مفتوحی سه‌بعدی ایجاد کرده‌ایم.

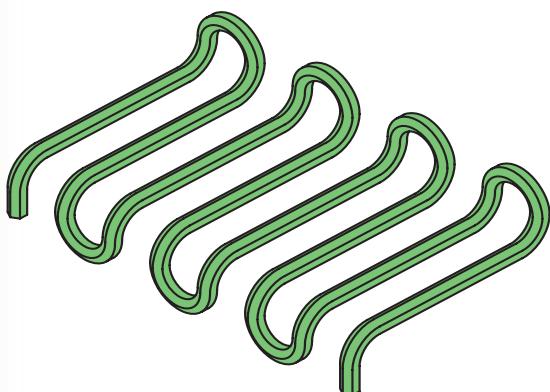

ایجاد مسیر سه‌بعدی برداری

گزینه‌ی Spline در این دستور که به صورت مستقل به نام 3D Spline Path نیز در دسترس است موجب ایجاد یک مسیر سه‌بعدی برداری می‌شود. از این مسیر برای مدل‌سازی مسیرهای پیچیده‌ی ریاضی استفاده می‌شود.

قبل از اجرای این دستور باید مسیر مورد نظر را با استفاده از دستور Spline ترسیم کنیم. این منحنی می‌تواند کاملاً سه‌بعدی باشد.

در این پنجه به تعداد نقاط و پاره‌های مسیر ردیف وجود دارد. در هر ردیف مختصات نسبی نقطه‌ی شروع، طول و زوایای پاره و شعاع گردی آن با پاره‌ی بعدی نمایش داده می‌شود که همه‌ی آن‌ها قابل ویرایش هستند.


آیا می‌دانید




گزینه‌های Create Work Plane و

Closed در پایین این پنجه به ترتیب برای ایجاد یک صفحه‌ی طراحی در ابتدای مسیر و متصل کردن آخرین نقطه‌ی مسیر به نقطه‌ی اول و بستن آن است.

با بستن پنجه تغییراتی که در آن داده‌ایم در مسیر اعمال می‌شود و در صورتی که گزینه‌ی Create Work Plane تیک خورده باشد، یک نقطه‌ی کاری در نقطه‌ی شروع و یک صفحه‌ی کاری عمود بر مسیر ایجاد می‌شود.

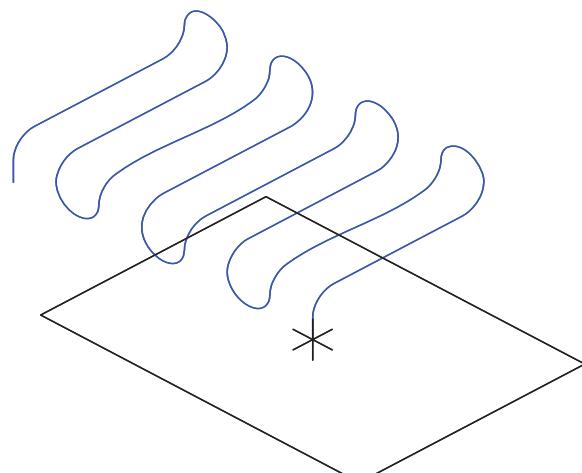

با اجرای این دستور باید مسیری را که قبلاً ترسیم کرده‌ایم انتخاب کنیم. سپس نقطه‌ی شروع مسیر را نیز تعیین کنیم تا پنجره‌ی تبادلی 3D Spline Path ظاهر شود.



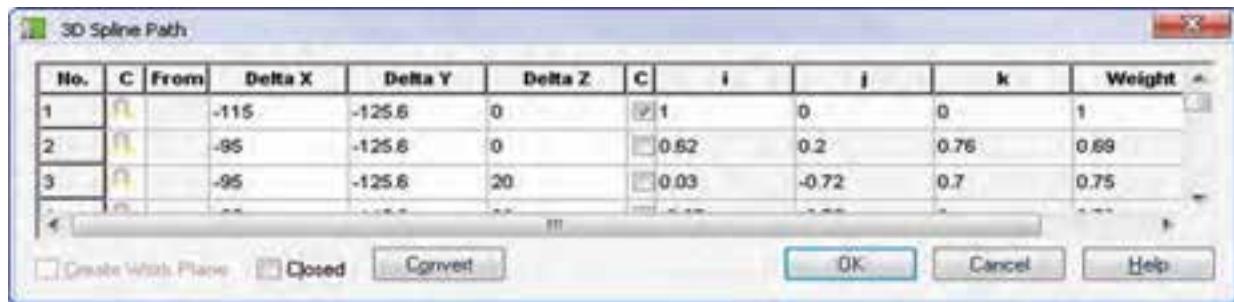


ایجاد مسیر مارپیچ

گزینه‌ی Helical در این دستور که به صورت مستقل به نام 3D Helix Path نیز در دسترس است سبب ایجاد مسیر سه‌بعدی مارپیچ می‌شود. از این مسیر برای مدل‌سازی انواع فنرها و پیچ‌های خاص و غیر استاندارد استفاده می‌شود.

با اجرای این دستور باید یک لبه‌ی گرد یا سطح دوار یا یک محور کاری عمود بر صفحه‌ی طراحی را انتخاب کنیم. سپس پنجره‌ی تبادلی 3D Helix Path ظاهر می‌شود.


ابن پنجره امکانات بیشتری برای ایجاد مسیر در اختیار ما می‌گذارد که موجب می‌شود بتوانیم مسیرهای تخصصی‌تری ایجاد کنیم.

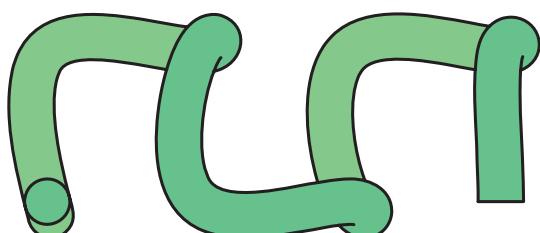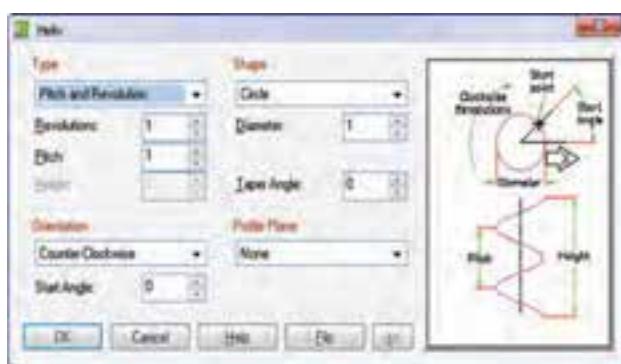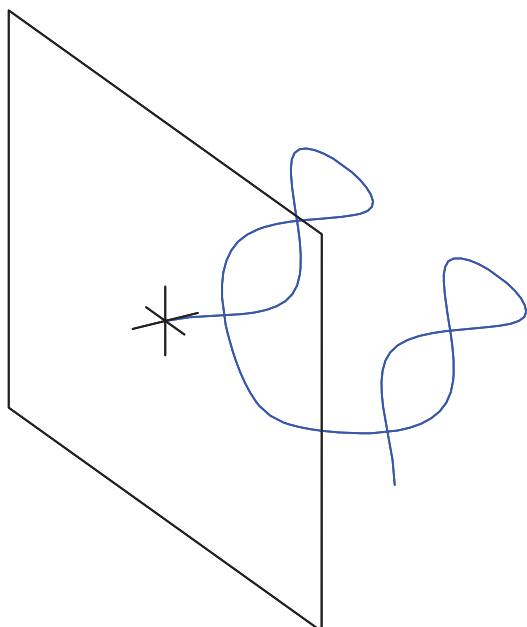

تعیین نوع مارپیچ


مارپیچ استوانه‌ای

مارپیچ استوانه‌ای مارپیچی است که شکل مارپیچ به صورت دایره و زاویه‌ی شب آن صفر درجه باشد. بنابراین گزینه‌ی Circle را از منوی کرکره‌ای Shape انتخاب می‌کنیم، قطر مارپیچ را در فیلد Diameter وارد می‌کنیم. و زاویه‌ی شب یا باریک شدن مارپیچ را در فیلد Taper Angle روی صفر تنظیم می‌کنیم.

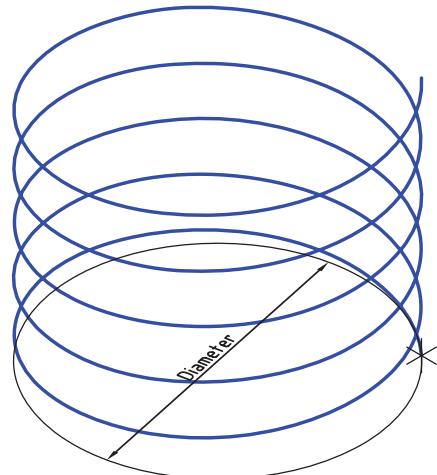


مارپیچ تخت

مارپیچ تخت مارپیچی دو بعدی است که به صورت دایره یا بیضی به صورت منحنی شبه ارشمیدس گسترش می‌یابد. برای ایجاد این نوع مارپیچ باید گزینه‌ی Spiral را از منوی کرکره‌ای Type انتخاب کنیم. در فیلد Diameter یکی از گزینه‌های دایره یا بیضی را انتخاب و قطر داخلی مارپیچ را در فیلد Diameter وارد می‌کنیم.

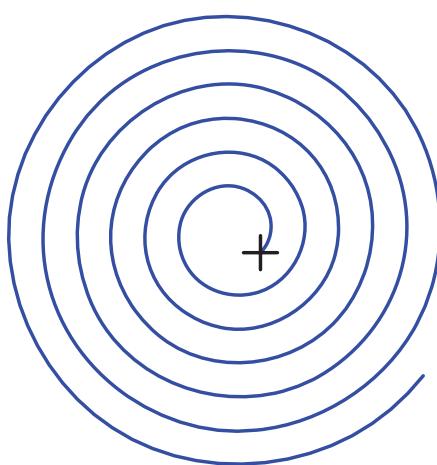


مارپیچ مخروطی

تفاوت مارپیچ مخروطی با مارپیچ استوانه‌ای در زاویه‌ی شب آن است. بنابراین فقط زاویه‌ی باریک شدن قطر مارپیچ را در فیلد Taper Angle وارد می‌کنیم.

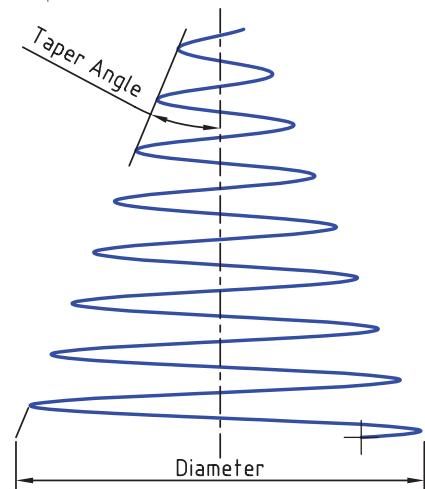

تعیین مشخصات مارپیچ

جهت مارپیچ به صورت پیش فرض راست گرد یا پادساعت گرد (Counter-Clockwise) است اما می توانیم با انتخاب گزینه Clockwise در منوی کرکرهای Orientation جهت مارپیچ را چپ گرد یا ساعت گرد کنیم.

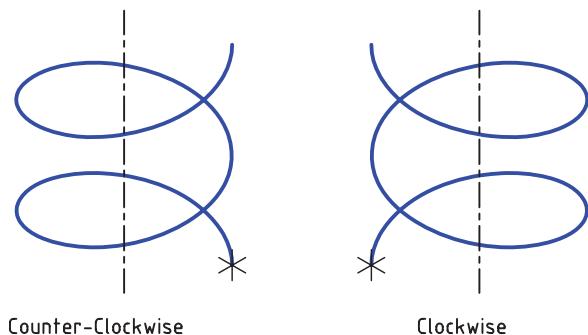

Counter-Clockwise

Clockwise

تعیین زاویه شروع مارپیچ

زاویه شروع مارپیچ به صورت پیش فرض صفر درجه است. برای تغییر این زاویه می توانیم زاویه شروع را در فیلد Start Angle وارد کنیم.


Sweep

دستور Sweep مانند دستور Extrude یک نمایه ترسیمی است و با حرکت دادن یک پروفایل روی مسیری دو بعدی یا سه بعدی مدل صلبی ایجاد می کند. قبل از اجرای این دستور باید مسیر و پروفایل مورد نظر را ایجاد کرده باشیم. مسیر باید از صفحه طراحی که پروفایل در آن ترسیم شده است شروع شود.



چنانچه بیش از یک پروفایل و مسیر استفاده نشده موجود باشد بعد از اجرای این دستور باید پروفایل و مسیر مورد نظر را انتخاب کنیم.

برای تعريف یک مارپیچ نیاز به تعداد حلقه ها، طول گام و ارتفاع مارپیچ است. البته داشتن دو مؤلفه کافی است و مؤلفه سوم به صورت خودکار محاسبه می شود. روش های مختلفی برای تعريف مارپیچ وجود دارد:

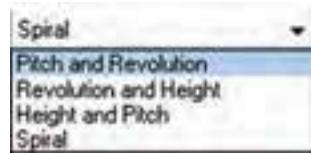

طول گام و تعداد حلقه ها:


در این حالت باید گزینه Pitch and Revolution را از منوی کرکرهای Type انتخاب و تعداد حلقه ها را در فیلد Revolution و طول گام را در فیلد Pitch وارد کنیم.

تعداد حلقه ها و ارتفاع مارپیچ:

در این حالت باید گزینه Revolution and Height را از منوی کرکرهای Type انتخاب و تعداد حلقه ها را در فیلد Revolution و ارتفاع مارپیچ را در فیلد Height وارد کنیم.

ارتفاع مارپیچ و طول گام:


در این حالت باید گزینه Height and Pitch را از منوی کرکرهای Type انتخاب و طول گام را در فیلد Pitch و ارتفاع مارپیچ را در فیلد Height وارد کنیم.

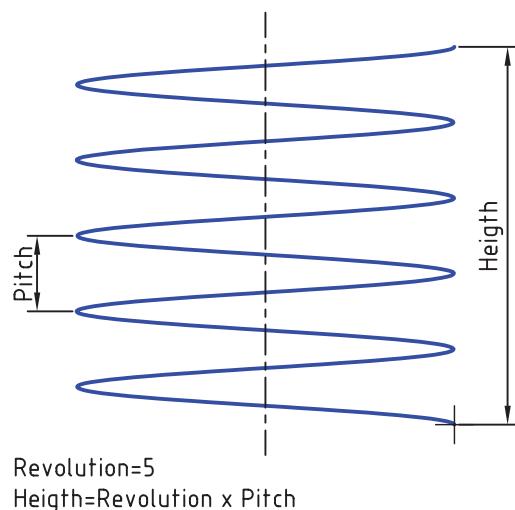

دادهایم. اما اصلی ترین حالت پایاندهی که مختص این دستور است Path-Only است که در این حالت پروفایل فقط روی مسیر انتخاب شده حرکت می‌کند.


تعیین فرم Sweep

با استفاده از منوی کرکرهای Body Type می‌توانیم Normal یا Parallel را انتخاب کنیم. در حالت Normal پروفایل عمود بر مسیر حرکت می‌کند. در حالی که در حالت Parallel پروفایل موازی با مسیر است.

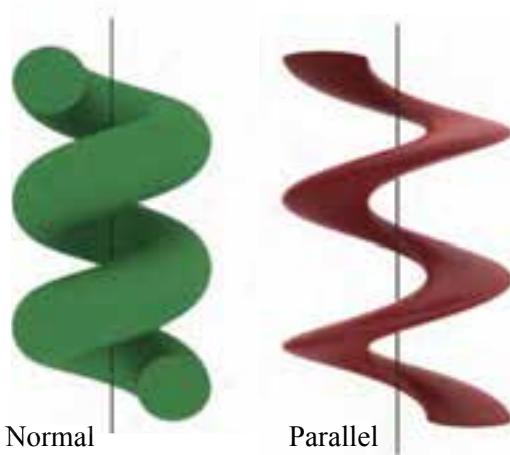

تعیین زاویه‌ی شبیه یا باریک شدن

زاویه‌ی شبیه یا باریک شدن پروفایل در حین حرکت در مسیر را در فیلد Draft Angle وارد می‌کنیم. زاویه‌ی مثبت موجب بزرگ شدن و زاویه‌ی منفی موجب کوچک شدن پروفایل در انتهای مسیر می‌شود.

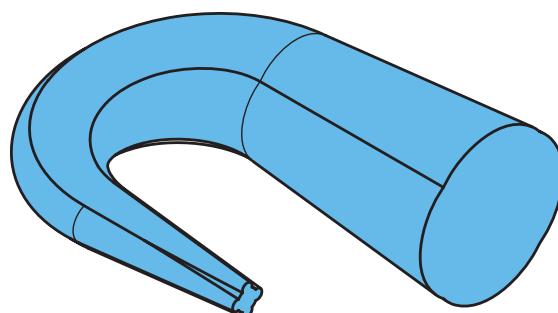

حرکت دادن یک پروفایل روی یک مسیر دو بعدی یا سه بعدی

Sweep


Menu: Part \Rightarrow Sketched Features \Rightarrow Sweep

Tool bar : Part Modeling \Rightarrow Sweep

Rigth: Sketched & Work Features \Rightarrow Sweep

Command: AMSWEEP

بعد از اجرای این دستور و تعیین پروفایل و مسیر مورد نظر پنجره‌ی تبادلی Sweep ظاهر می‌شود.

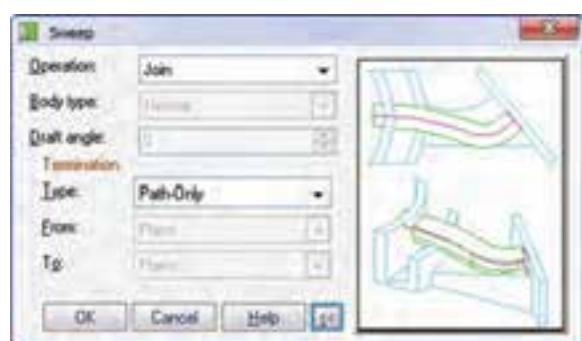

تعیین نوع عملکرد دستور Sweep

عملکردهای این دستور مانند عملکردهای دستور Extrude است: Base برای ایجاد حجم اصلی قطعه؛ Join به عنوان عملکرگر جمع؛ Cut به عنوان عملکرگر منها؛ Intersect به عنوان عملکرگر اشتراک و Split برای ایجاد قطعه‌ای جدید در فصل مشترک. این گزینه‌ها در منوی کرکرهای Operation قابل انتخاب هستند.

تعیین حالت پایاندهی


حالات‌های پایاندهی این دستور نیز مانند نمایه‌های ترسیمی دیگر است که در دستور Extrude آنها را مفصل توضیح

دستور کار شماره ۲

(۹۰ دقیقه)

ایجاد مسیر سه بعدی لوله و دستور Sweep

قطعه‌ی زیر را با استفاده از ایجاد یک مسیر سه بعدی لوله و دستور Sweep مدل‌سازی کنید.

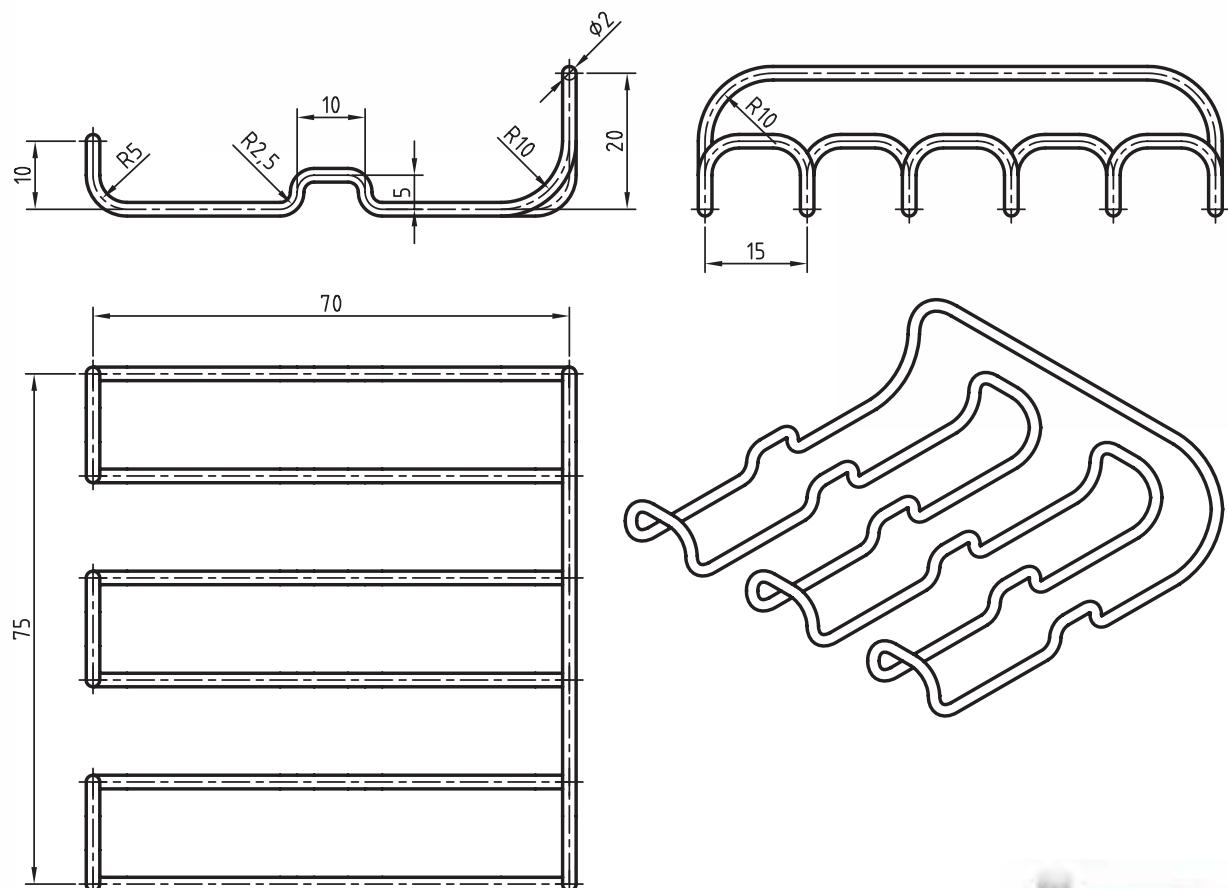


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستور کار را در CD مشاهده کنید




مراحل ترسیم


۱. شکل فضایی زیر را با استفاده از دستور Line ترسیم کنید.
۲. با استفاده از دستور 3D Pipe Path آن را به یک مسیر سه بعدی لوله تبدیل کنید.

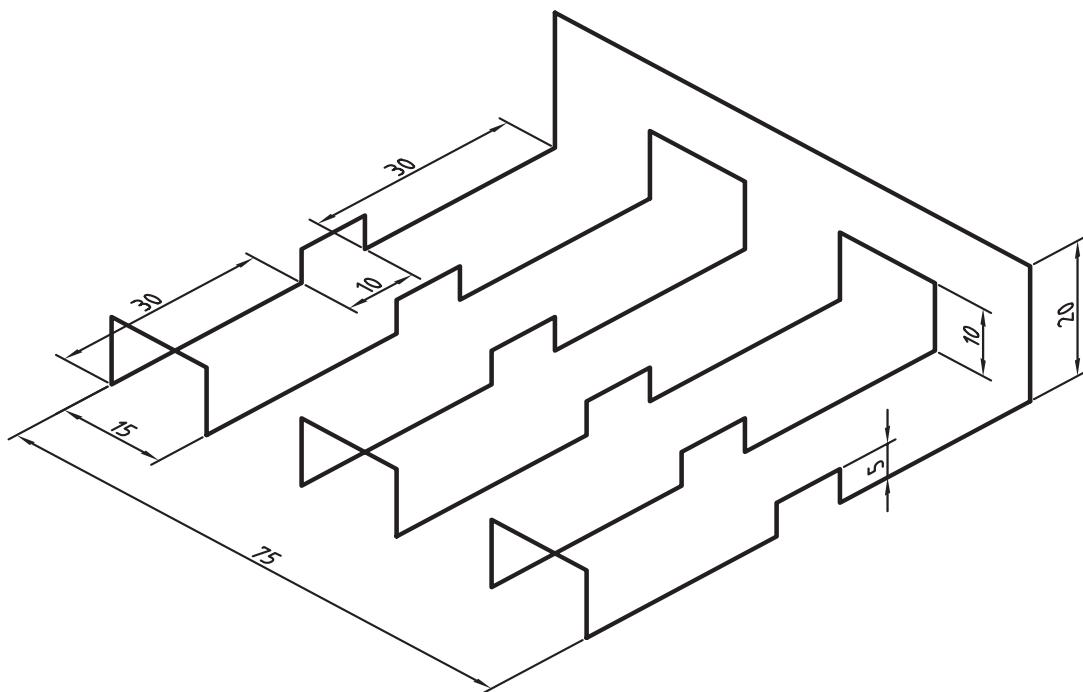

۳. نقطه‌ی شروع را بالای خط عمودی ۲۰ قرار دهید (تعیین این نقطه اختیاری است).
۴. در پنجره‌ی 3D Pipe Path هر قطعه خط یک ردیف وجود دارد. در این مرحله شعاع همه‌ی گوشه‌ها صفر است. در خانه‌ی Radius هر ردیف که کلیک کنید گوشی مربوط در پروفایل مشخص می‌شود. همه‌ی گوشه‌ها را با شعاع‌های داده شده (۵، ۱۰ و ۲۵ میلی‌متر) گرد و سپس پنجره را ok کنید.

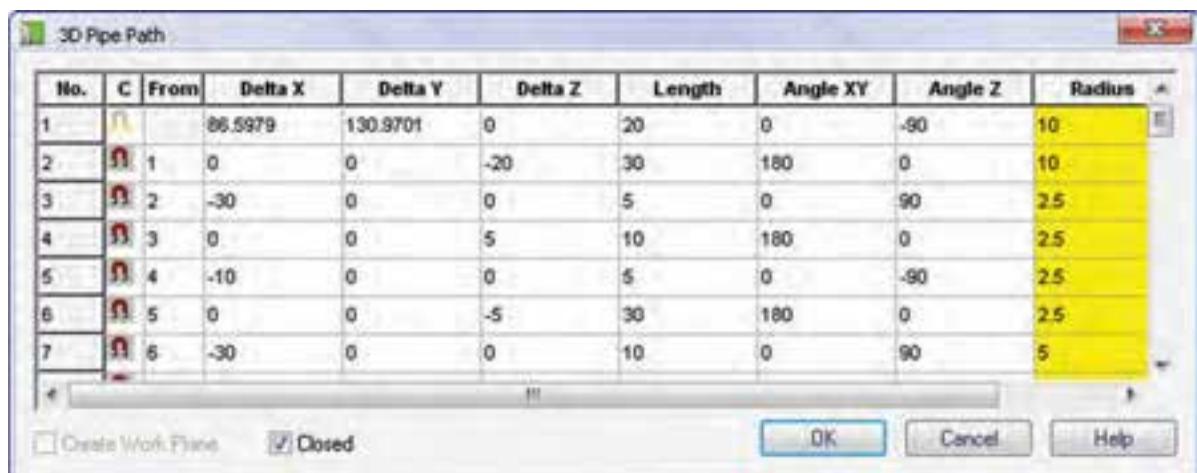


۵. روی نقطه‌ی کاری ایجاد شده دایره‌ای به قطر ۲ میلی‌متر ترسیم و آن را به پروفایل تبدیل کنید.

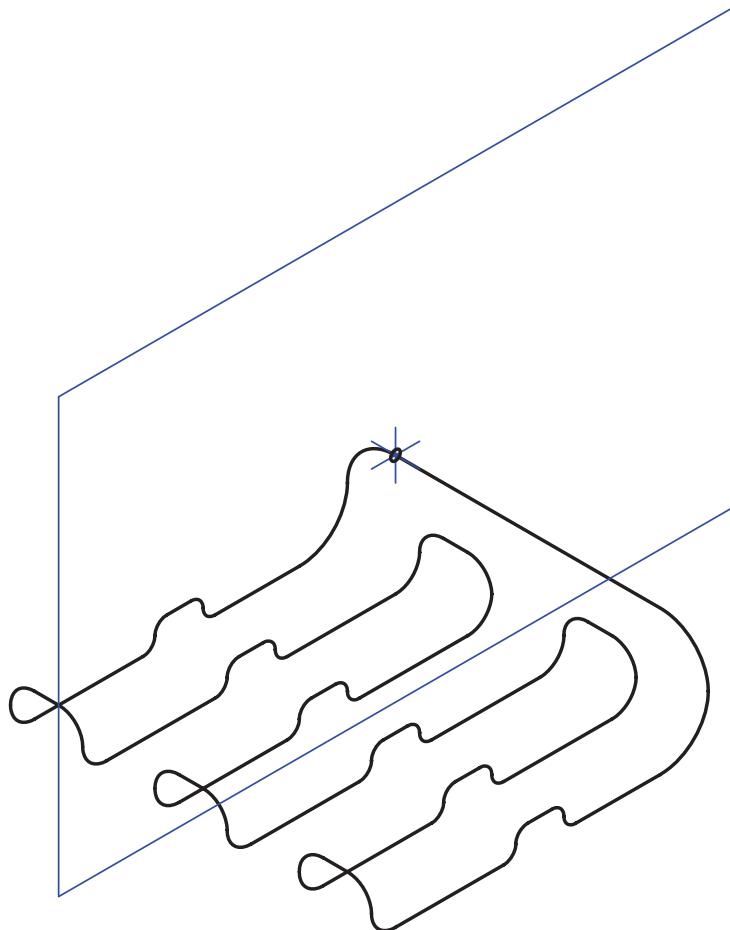

۶. روی پروفایل ایجاد شده در مرورگر دسکتاب راست‌کلیک کنید و گزینه‌ی Sweep را انتخاب کنید.

۷. بدون تغییر دادن گزینه‌ای در پنجره‌ی Sweep مدل را ایجاد کنید.


۸. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

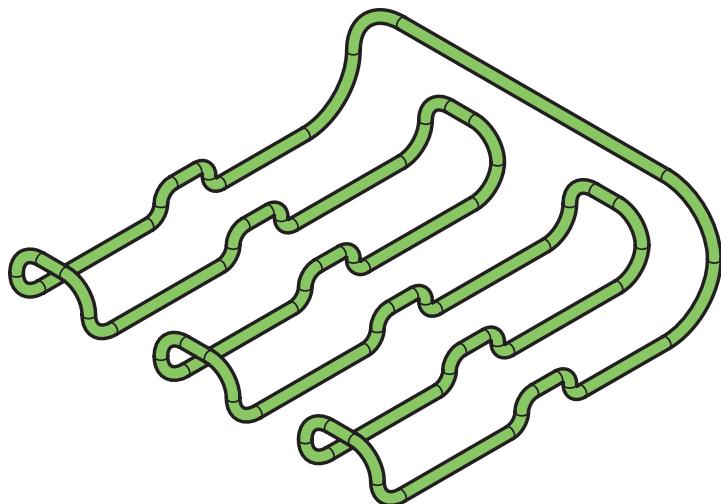

دستورکار شماره‌ی ۳

(۶۰ دقیقه)


ایجاد مسیر مارپیچ و دستور Sweep

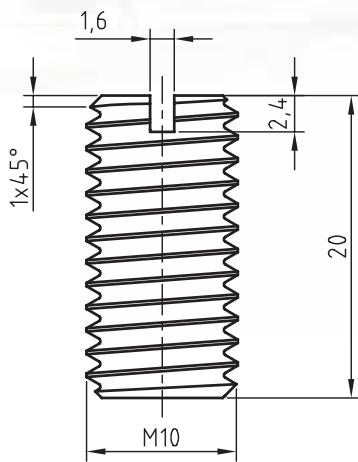

پیچ معزی زیر را با استفاده از ایجاد یک مسیر مارپیچ و دستور Sweep مدل‌سازی کنید.

مراحل ترسیم

۱. استوانه‌ای به قطر ۱۰ و ارتفاع ۲۰ با استفاده از دستور Extrude ایجاد کنید.
۲. دستور 3D Helix Path را اجرا کنید و تنظیمات پنجره‌ی Helix را مطابق پنجره‌ی زیر انجام دهید.

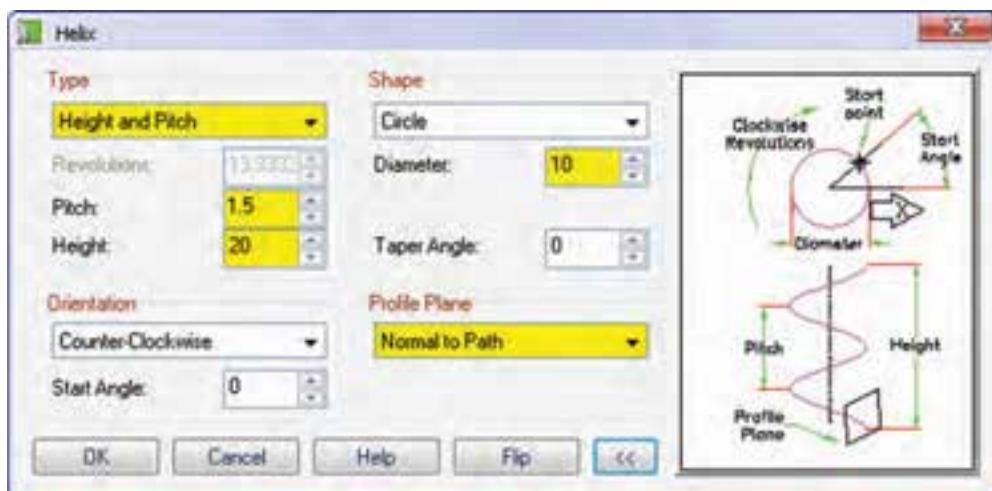


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



۳. با زدن شماره ۹ به صفحه‌ی طراحی ایجاد شده بروید.
۴. پروفایل زیر را روی نقطه‌ی کاری ابتدای مارپیچ ایجاد کنید.

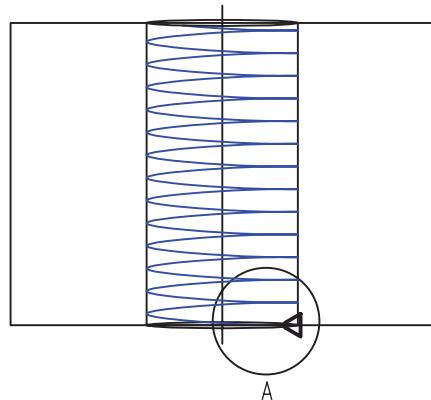


۵. روی پروفایل اخیر در مرورگر دسکتاپ راست‌کلیک کنید و گزینه‌ی Sweep را به اجرا در آورید.
۶. با تغییر صفحه‌ی طراحی شیار سر پیچ را Extrude کنید.
۷. با استفاده از دستور Chamfer لبه‌های بالا و پایین پیچ را به اندازه‌ی ۱ میلی‌متر پخ بزنید.



۸. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

دستور Loft

از دستور Loft برای مدل‌سازی بین مقاطع استفاده می‌کنیم. بدیهی است قبل از اجرای دستور باید مقاطع مختلف مدل را در صفحات کاری مختلف به صورت پروفایل ترسیم کرده باشیم. از سطوح تخت مدل و نقاط کاری نیز می‌توانیم در اجرای این دستور استفاده کنیم.

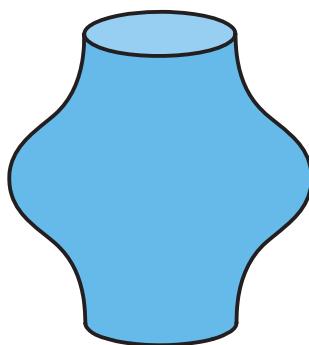

مدل‌سازی بین مقاطع Loft


Menu: Part \Rightarrow Sketched Features \Rightarrow Loft

Tool bar : Part Modeling \Rightarrow Loft

Rigth: Sketched & Work Features \Rightarrow Loft

Command: AMLOFT

بعد از اجرای دستور باید پروفایل‌ها را انتخاب کنیم. سپس پنجره‌ی Loft ظاهر می‌شود.

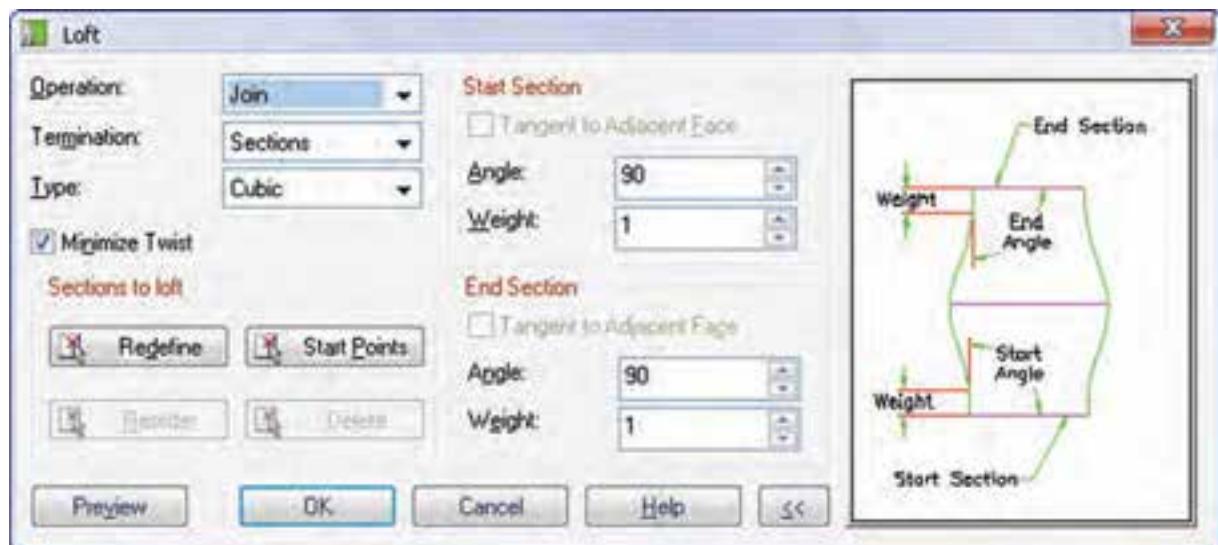

تعیین نوع عملکرد دستور Loft

به عنوان عملگر اشتراک و Split برای ایجاد قطعه‌ای جدید در فصل مشترک. این گزینه‌ها در منوی کرکره‌ای Operation قابل انتخاب هستند.

عملکردهای این دستور مانند نمایه‌های ترسیمی دیگر است: Base برای ایجاد حجم اصلی قطعه؛ Join به عنوان عملگر جمع؛ Cut به عنوان عملگر منها؛ Intersect

تعیین حالت پایان دهی

این دستور سه حالت پایان دهی دارد:

◀ **Sections**: این حالت را زمانی استفاده می کنیم که


همه مقاطع به صورت پروفایل موجود باشد.

◀ **To Face**: در این حالت آخرین مقطع یکی از وجوده

تحت مدل است.

◀ **From to**: چنانچه در ابتدا و انتهای مقاطع بخواهیم از

وجوه تخت مدل استفاده کنیم این حالت را انتخاب می کنیم.


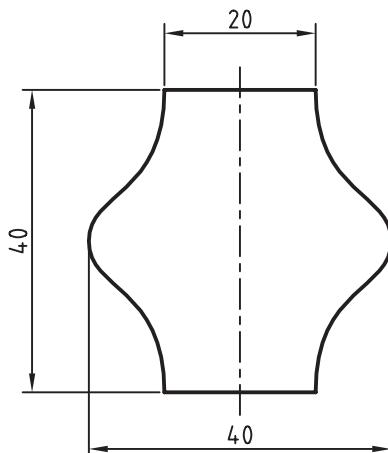


◀ **حالت حجمی بسته (Closed Cubic)**: از این حالت زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم یک حجم یکنواخت بسته ایجاد کنیم.


آیا می دانید



با تیک زدن گزینه Minimize Twist بهترین حالت تراز مقاطع در Loft برای به حداقل رساندن پیچش و تاب خوردن حجم به صورت خودکار انتخاب می شود. Minimize Twist را با فعال بودن شکل زیر یک مدل Loft و بدون فعال بودن این گزینه نشان می دهد.

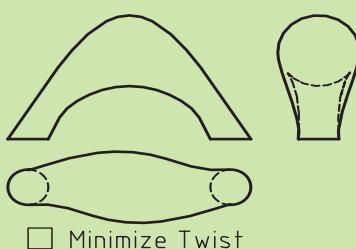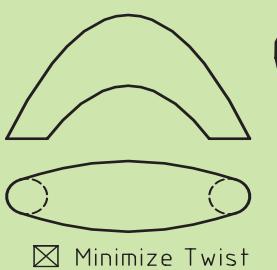


◀ **حالت خطی (Linear)**: وقتی که تنها دو مقطع مدل را مورد استفاده قرار دهیم می توانیم به صورت خطی فضای بین آن دو مقطع را پرس کنیم. مثلاً برای ایجاد یک هرم می توانیم از این حالت استفاده کنیم.

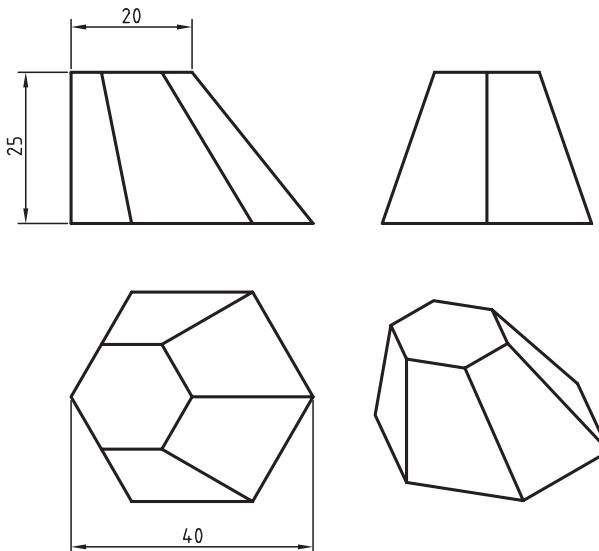


◀ **حالت حجمی (Cubic)**: تفاوت حالت خطی (Linear) با حالت حجمی (Cubic) در این است که در حالت خطی فضای بین مقاطع به صورت یکنواخت پر می شود در صورتی که در حالت حجمی می توانیم زاویه های

Weight: طول بخشی از مدل را که از زاویه‌ی وارد


شده در فیلد Angle تبعیت می‌کند در فیلد Weight وارد می‌کنیم. اگر عدد بزرگی در این فیلد وارد کنیم ممکن است موجب دفرمه شدن مدل شود.

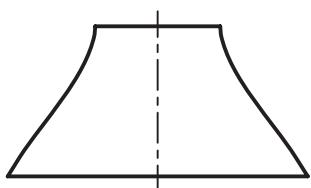

Weight=0

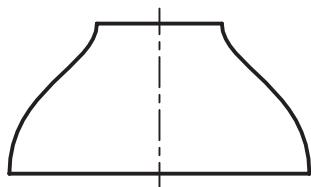

Weight=2

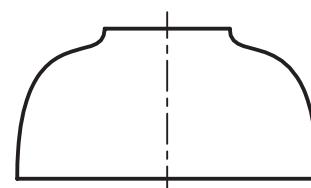

Weight=4

تغییر و تعریف مجدد مقاطع

در بخش Sections to loft گزینه‌های مختلفی برای این منظور وجود دارد:

Redefine: تعریف مجدد مقاطع مورد استفاده در Loft

Start Points: تعیین موقعیت نقاط شروع برای

کنترل چرخش

Reorder: تغییر ترتیب انتخاب مقاطع


Delete: حذف مقاطع انتخاب شده

تعیین زاویه و وزن مقطع اول


زمانی که اولین مقطع یک وجه مدل باشد می‌توانیم مدل Loft را مماس با آن در نظر بگیریم. برای این منظور گزینه Tangent to Adjacent Faces را تیک می‌زنیم.

Angle: زاویه‌ی گسترش مدل در مقطع اول را در


فیلد Angle وارد می‌کنیم. این گزینه‌ها زمانی فعال هستند که نوع مدل Cubic باشد.

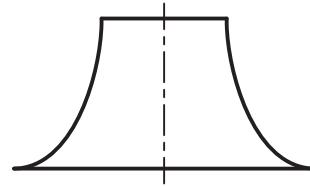

Angle=0

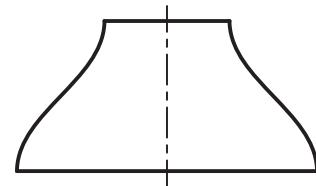

Angle=90

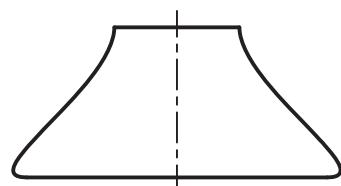

Angle=180

تعیین زاویه و وزن مقطع آخر

همان مشخصاتی که در بخش Start Sections برای مقطع

اول توضیح دادیم در بخش End Sections نیز برای مقطع




آخر صادق است.

دستور کار شماره ۴

(۹۰ دقیقه)

دستور Loft

قطعه‌ی زیر را با استفاده از ایجاد صفحات کاری مناسب و دستور Loft مدل‌سازی کنید.

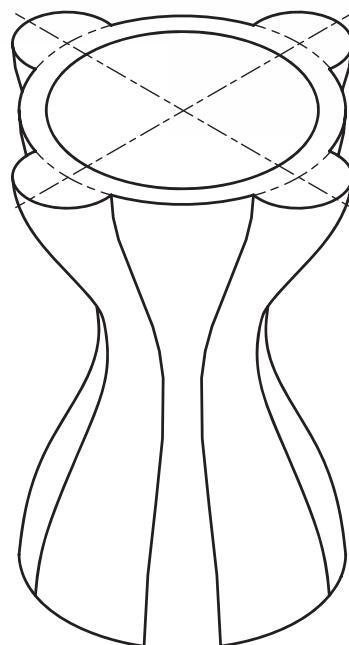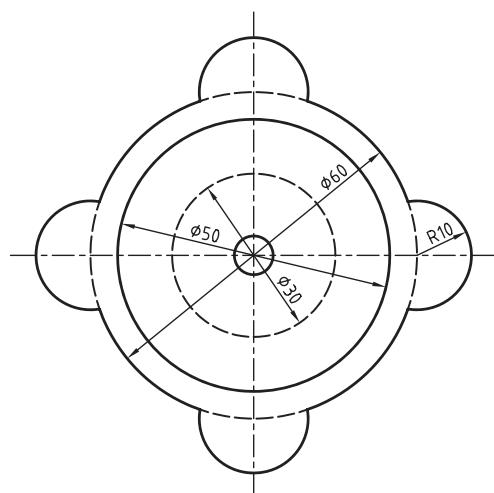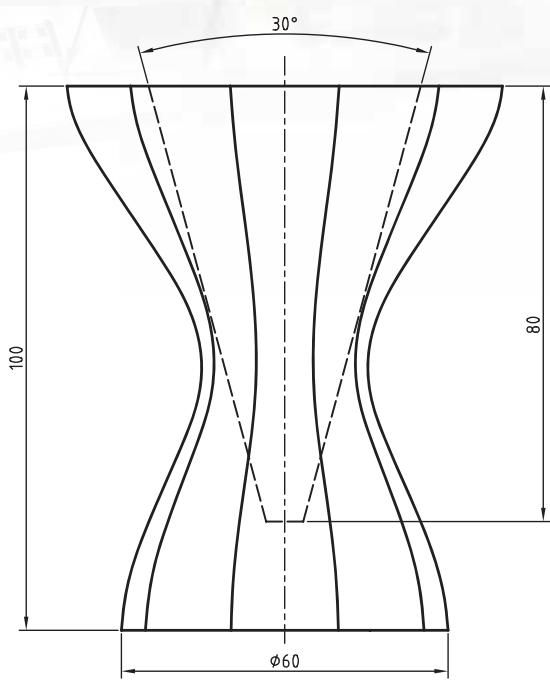

فیلم آموزشی


فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



مراحل ترسیم



۴. صفحه‌ی وسط را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید و دایره‌ای به قطر 30 میلی‌متر در مبدأ مختصات ترسیم کنید. دایره را به پروفایل تبدیل و قیدگذاری کنید. (قید هم مرکزی با دایره‌ی 60 را به آن بدهید).

۵. بالاترین صفحه را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید. اسکچ زیر را در آن ترسیم و تبدیل به پروفایل کنید.

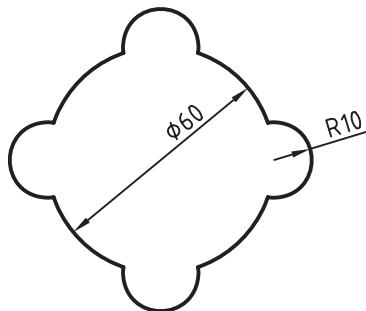


۱. یک صفحه‌ی کاری منطبق با صفحه‌ی XY ایجاد کنید. (گزینه‌ی Word xy Work Plane را در پنجره‌ی تبادلی انتخاب کنید).

۲. دو صفحه‌ی کاری با فاصله‌های 50 میلی‌متر موازی با صفحه‌ی XY ایجاد کنید. (در ستون سمت چپ گزینه‌ی Planar Parallel با مقدار 50 انتخاب کنید).

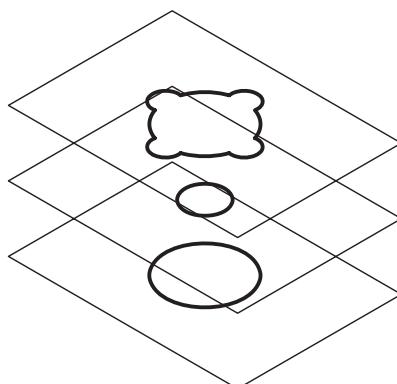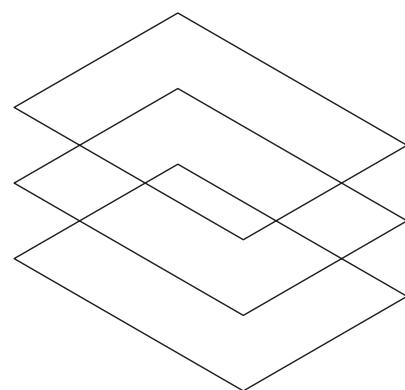



۳. پایین‌ترین صفحه یعنی صفحه‌ی XY را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید و دایره‌ای به قطر 60 میلی‌متر در مبدأ مختصات ترسیم کنید. دایره را به پروفایل تبدیل و قیدگذاری کنید.

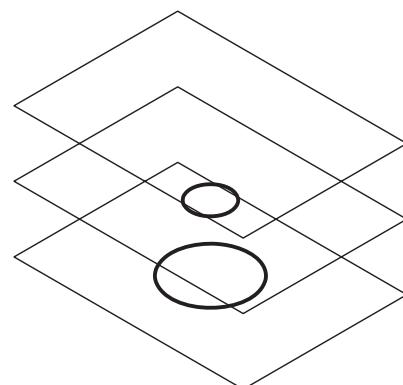

۶. روی یکی از پروفایل‌ها در مرورگر دسکتاپ راست‌کلیک کنید و دستور Loft را به اجرا درآورید.


۷. هر سه پروفایل را به ترتیب انتخاب کنید.

۸. پنجره‌ی Loft را به صورت زیر تنظیم کنید.

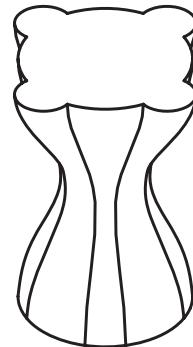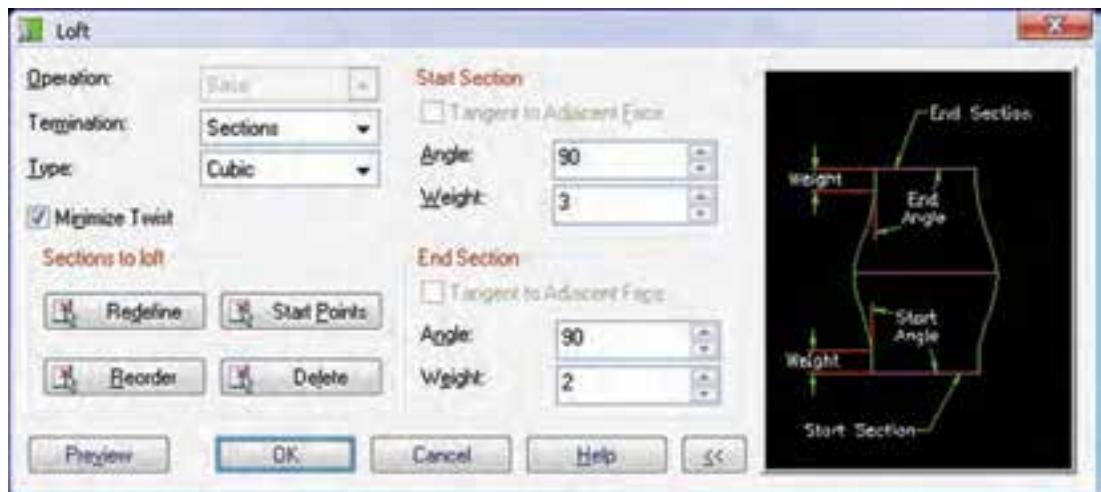

۱۱. با راست‌کلیک روی صفحات کاری در مرورگر دسکتاپ و انتخاب گزینه Invisible آنها را نامرئی کنید.


۱۲. با کلیک کردن روی آیکن / Mechanical View در نوار ابزار Wireframe را در حالت سایه‌پردازی مشاهده کنید.

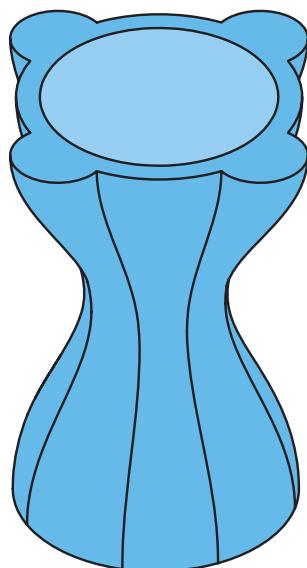

۱۳. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۹. صفحه‌ی بالای مدل را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید و دایره‌ای به قطر ۵۰ میلی‌متر در آن ترسیم و آن را به پروفایل تبدیل کنید (بین دایره و یکی از لبه‌های به شعاع ۳۰ قید هم‌مرکزی اعمال کنید).

۱۰. روی پروفایل اخیر در مرورگر دسکتاپ راست‌کلیک کنید و دستور Extrude به اجرا درآورید و پنجره‌ی Extrusion را مطابق شکل زیر تنظیم کنید.

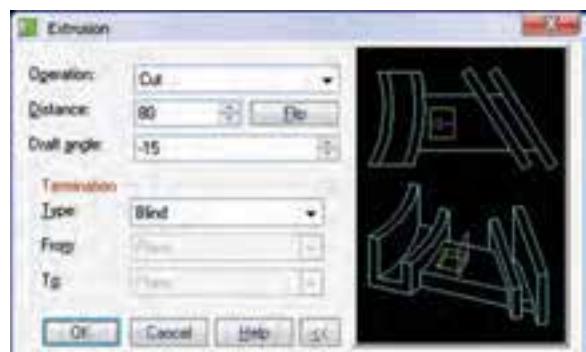


تعیین ضخامت تیغه

ضخامت تیغه به سه روش تعیین می‌شود:


در این روش ضخامت تیغه را از یک سمت در نظر می‌گیریم. مقدار عددی ضخامت در فیلد Thickness وارد می‌شود.

در این روش ضخامت تیغه را از دو سمت در نظر می‌گیریم. لزومی ندارد که ضخامت در هر دو سمت پروفایل یکسان در نظر گرفته شود. مقدار عددی ضخامت در سمت اول در فیلد Thickness و ضخامت در سمت مخالف نیز در فیلد Thickness 2 وارد می‌شود.


در این روش مقداری که در فیلد وارد می‌شود کل ضخامت تیغه را تشکیل می‌دهد که در هر دو سمت پروفایل به صورت برابر گسترش می‌یابد.

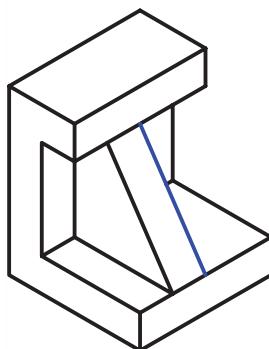

One Direction

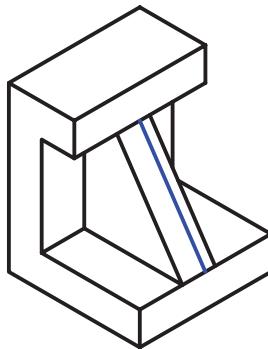

Two Directions

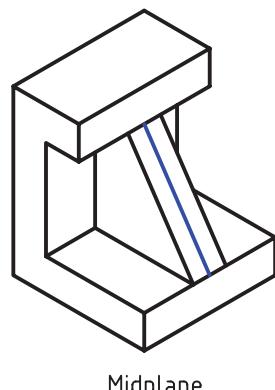

Midplane

ایجاد تیغه با استفاده از دستور Rib

با استفاده از ایجاد پروفایل‌های باز و استفاده از دستور Rib می‌توانیم تیغه‌های باریک را که معمولاً برای تقویت قطعه استفاده می‌شود بسازیم. ضخامت تیغه را می‌توانیم در یک طرف یا در هر دو سمت در نظر بگیریم.

ایجاد تیغه‌های باریک

Rib


Menu: Part \Rightarrow Sketched Features \Rightarrow Rib

Tool bar : Part Modeling \Rightarrow Rib




Righth: Sketched & Work Features \Rightarrow Rib

Command: AMRIB

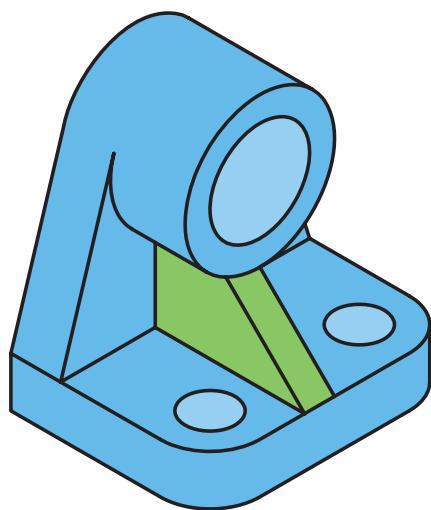

با اجرای این دستور پنجره‌ی تبادلی Rib ظاهر می‌شود.




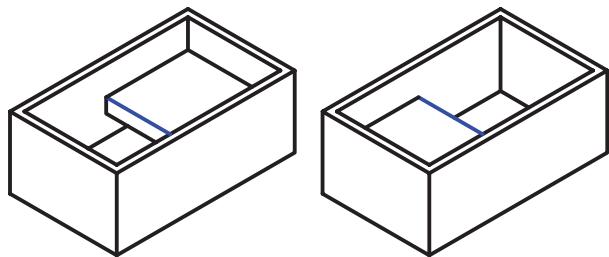

با دکمه‌ی Flip Thickness می‌توانیم جهت گسترش ضخامت تیغه را برعکس کنیم.
جهت کلی ایجاد تیغه را می‌توانیم با کلیک کردن روی دکمه‌ی Flip در بخش Flip Direction نیز برعکس کنیم.



همان‌طور که قبلاً توضیح دادیم می‌توانیم تیغه‌های باریک پیچیده و تودرتو را با استفاده از پروفایل‌های باز و دستور Extrude نیز ایجاد کنیم.


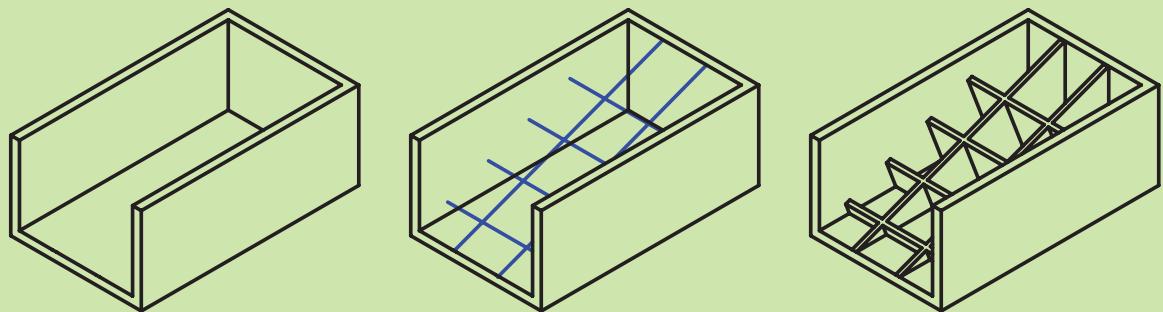


دستور کار شماره ۵

(۶۰ دقیقه)

ایجاد تیغه

قطعه‌ی زیر را با استفاده از نمایه‌های ترسیمی و دستور
مدلسازی کنید. Rib

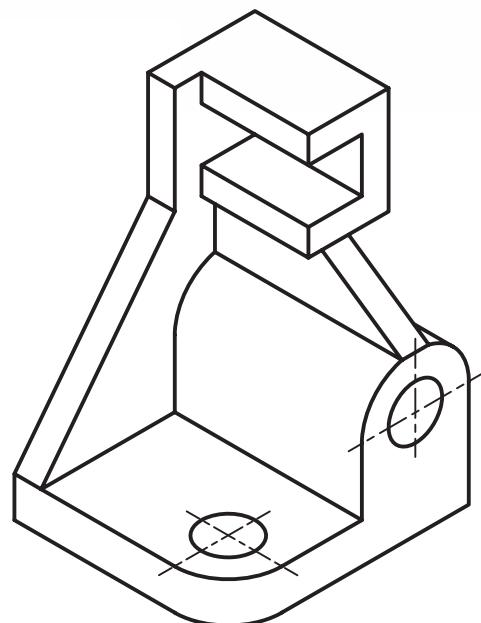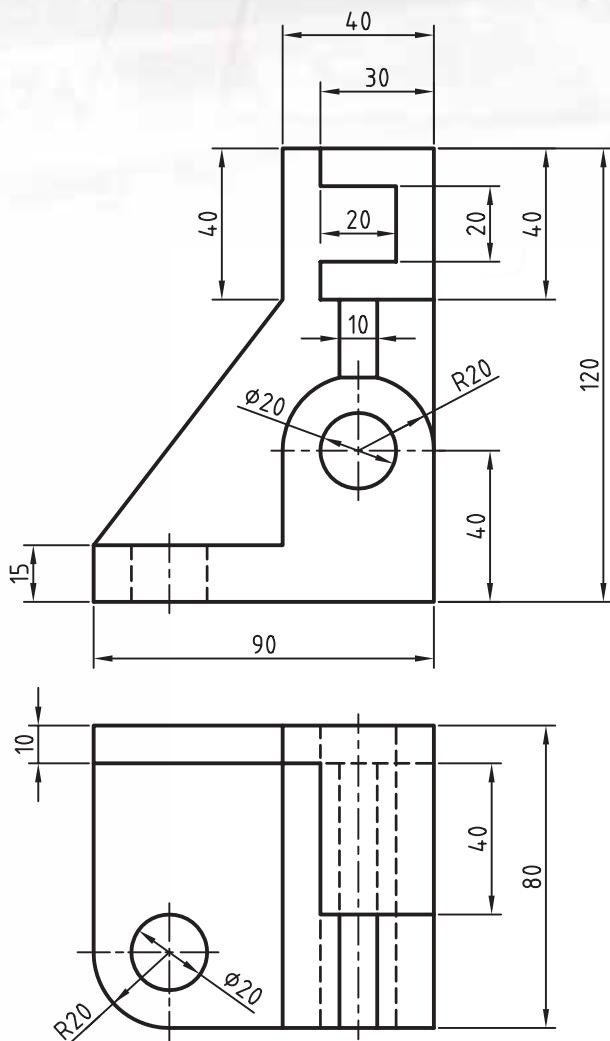



فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستور کار را در CD مشاهده کنید





مراحل ترسیم

۵. روی پروفایل ایجاد شده در مرورگر دسکتاپ راست کلیک کنید و دستور Rib را به اجرا درآورید.
۶. در دستور Rib نوع ضخامت را MidPlane با ضخامت ۱۰ میلی متر در نظر بگیرید.

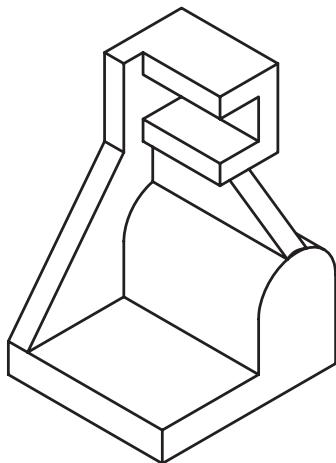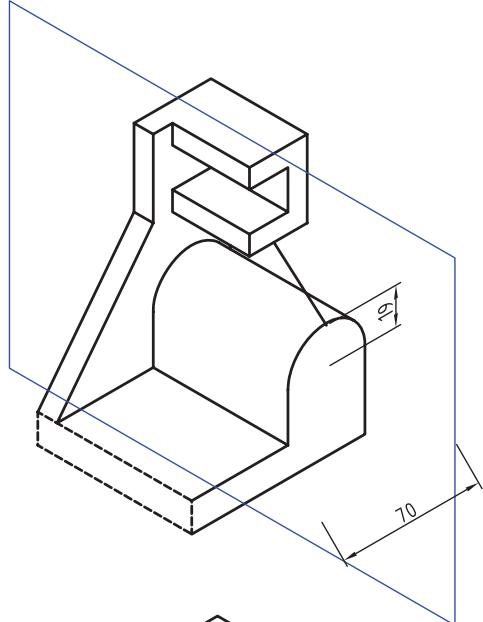

۷. گوشه‌ی روبه‌روی قطعه را به شعاع ۲۰ میلی متر گرد کنید.
۸. سوراخ‌های هم مرکز را با استفاده از دستور Hole ایجاد کنید.
۹. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۱. صفحه‌ی روبه‌رو را به عنوان صفحه‌ی کاری انتخاب کنید (در دستور New Sketch Plane گزینه‌ی worldZx را انتخاب کنید).
۲. با استفاده از دستور Extrude به ترتیب احجام زیر را ایجاد کنید.

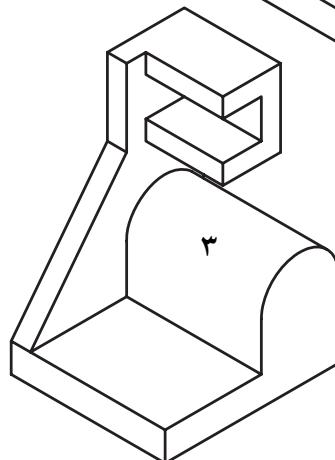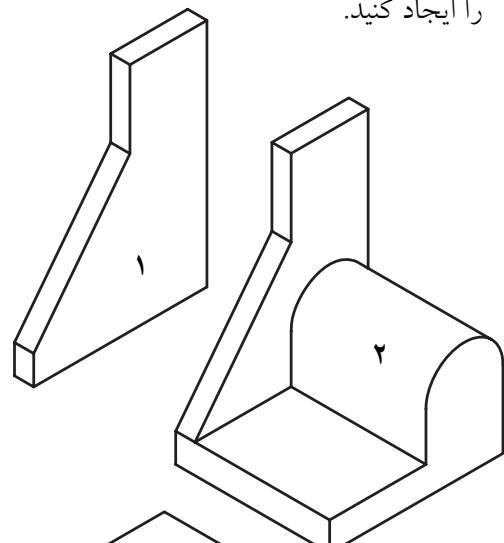


۳. با استفاده از دستور Work Plane صفحه‌ای موازی با صفحه‌ی عمودی جلو قطعه به فاصله‌ی ۷۰ میلی متر به طرف داخل قطعه ایجاد کنید. برای این کار از Planar Parallel-Offset-70 استفاده کنید.
۴. در صفحه‌ی ایجاد شده خطی مایل ترسیم کنید که تا مرکز استوانه فاصله‌ی ۱۹ میلی متر داشته باشد. سپس آن را به یک پروفایل باز تبدیل کنید.

تعیین متغیرهای خمکاری

از لحاظ نظری، قطعه حول استوانه‌ای مماس با پروفایل روی صفحه‌ی طراحی می‌چرخد و با زاویه‌ی مورد نظر خم می‌شود.

قطعه بعد از خمکاری است. این زاویه را باید در فیلد Angle وارد کنیم. شعاع خم نیز اندازه‌ی قوس بین دو سمت قطعه را بعد از خمکاری تعریف می‌کند. مقدار شعاع نیز در فیلد Radius وارد می‌کنیم.

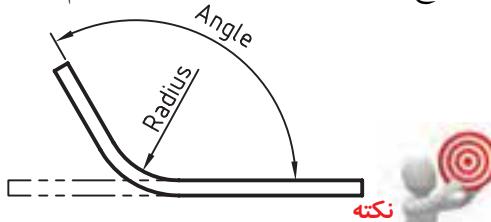


متغیرهایی که در یک خمکاری وجود دارد عبارت‌اند از:

۱. شعاع خم چقدر باشد؟
۲. زاویه‌ی خم چقدر باشد؟
۳. طول کمان خم چقدر باشد؟
۴. کدام بخش قطعه خم شود؟
۵. قطعه به کدام طرف خم شود؟

با توجه به این که کدام یک از متغیرهای شعاع، زاویه و طول کمان را برای محاسبه‌ی خم در اختیار داشته باشیم یکی از ترکیبات منوی کرکره‌ای Combination را انتخاب می‌کنیم.

Radius+ArcLen: شعاع خم را در فیلد

وارد می‌کنیم. طول کمان خم زمانی اهمیت پیدا می‌کند که طول قطعه قبل و بعد از خمکاری معلوم باشد. طول کمان خم را در فیلد Arc Length وارد می‌کنیم.

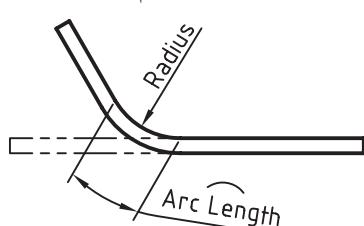

خمکاری ورق با استفاده از دستور Bend

می‌توانیم با ترسیم خط‌یا ترا روق و ایجاد یک پروفایل باز با استفاده از دستور Bend آن را با شعاع و زاویه‌ای دلخواه خم کنیم. بنابراین، قبل از اجرای دستور باید یک پروفایل باز روی روق ایجاد کرده باشیم.

خمکاری قطعات نازک

Bend

Menu: Part \Rightarrow Sketched Features \Rightarrow Bend

Tool bar : Part Modeling Bend




Rigth: Sketched & Work Features \Rightarrow Bend

Command: AMBEND




با اجرای این دستور پنجره‌ی تبادلی Bend ظاهر می‌شود.

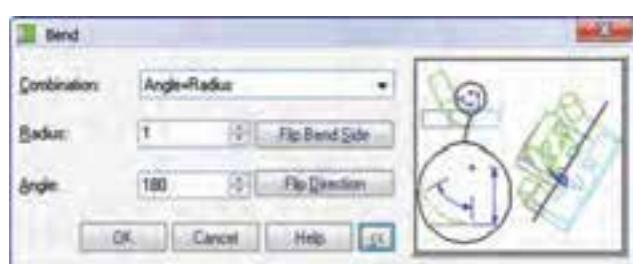


ArcLen+Angle ◀
شعاع خم در فیلد Radius و زاویه‌ی خم را در فیلد Angle وارد می‌کنیم.

این که کدام بخش قطعه خم شود با زدن دکمه‌ی Flip Bend Side تعیین می‌شود.

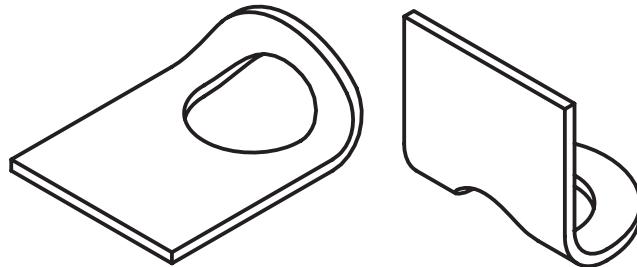


این که قطعه به کدام سمت خم شود نیز با زدن دکمه‌ی Flip Direction تعیین می‌شود.

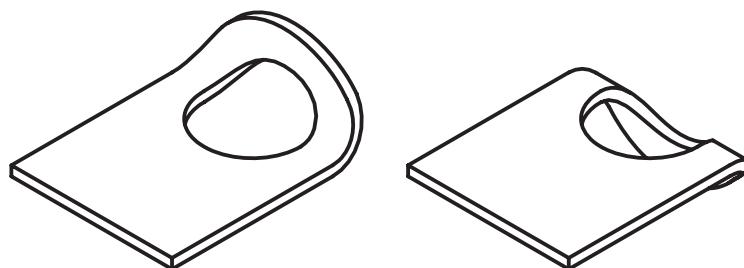

نکته

با کنترل طول پروفایلی که به عنوان خط تا استفاده می‌شود می‌توانیم تعیین کنیم که کدام بخش قطعه خم شود.

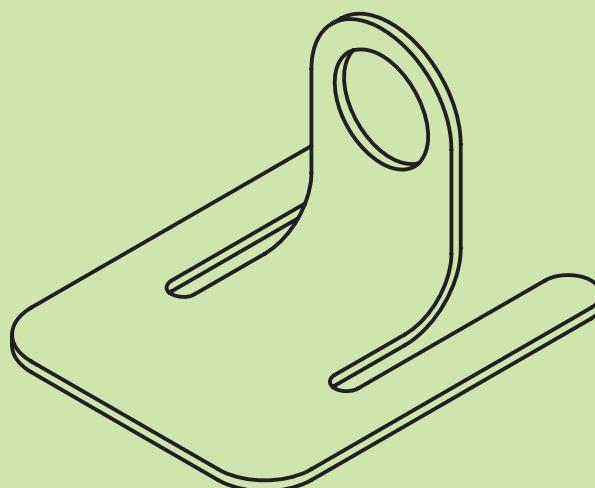


دستورکار شماره ۶

خمکاری

(۶۰ دقیقه)

قطعه‌ی زیر را با استفاده از خمکاری مدل‌سازی کنید.


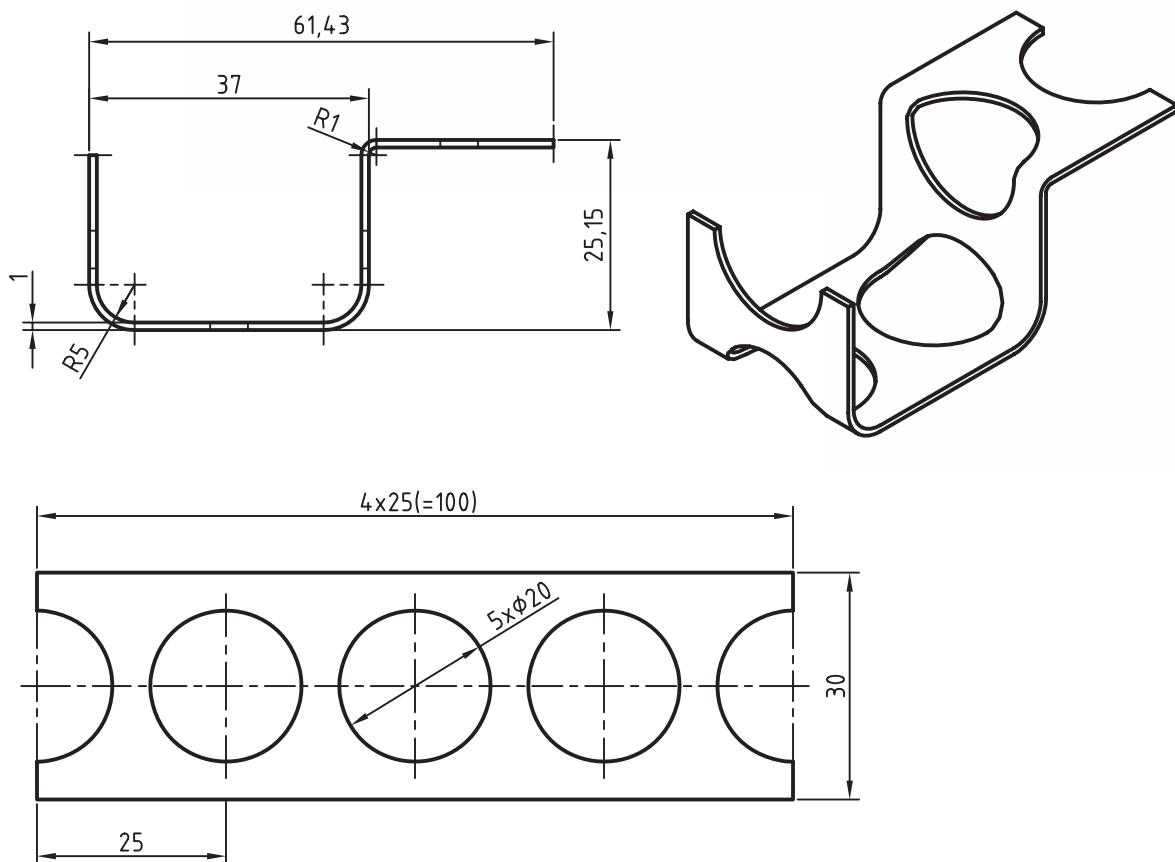


فیلم آموزشی



فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



- بعد از تبدیل اسکچ زیر به پروفایل آن را به ضخامت ۱ میلی‌متر به طرف پایین برجسته کنید.
- با استفاده از دستور Bend بخش کوتاه سمت راست نوار را به شعاع ۲ (با احتساب ضخامت ورق) و زاویه‌ی ۹۰ درجه به سمت پایین خم کنید.
- پروفایل باز دیگری را در موقعیت مرکز دایره‌ی سمت راست ایجاد کنید.

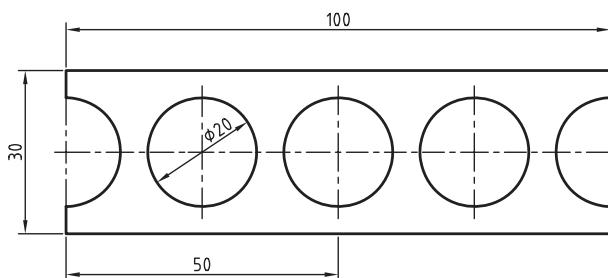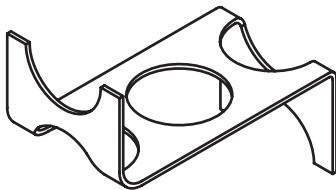

- خطی عمودی در موقعیت مرکز دایره‌ی سمت چپ ترسیم کنید به طوری که از هر دو طرف نوار بگذرد.
- خط را به یک پروفایل باز تبدیل کنید.
- روی پروفایل در مرورگر دسکتاپ راست‌کلیک کنید و دستور Bend را به اجرا درآورید.
- در فیلد Radius عدد ۵ و در فیلد Angle عدد ۹۰ را تایپ و بخش کوتاه نوار را به سمت بالا خم کنید.
- فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

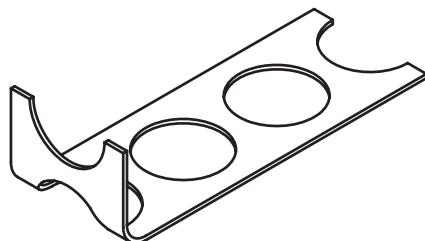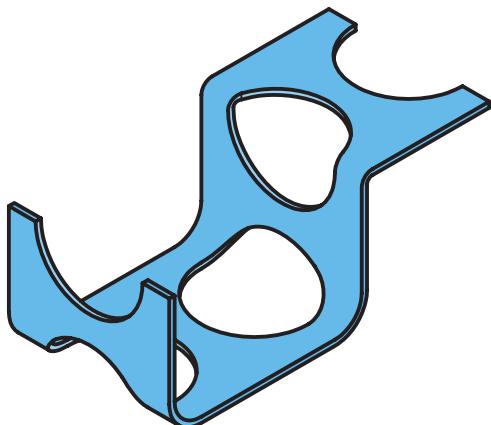

ارزشیابی پایانی

نظری

۱. عناصر کاری در مکانیکال دسکتاپ را نام ببرید؟
۲. موارد استفاده‌ی عناصر کاری را نام ببرید.
۳. چه تفاوتی بین صفحات کاری پارامتریک و صفحات طراحی غیرپارامتریک وجود دارد؟
۴. گزینه‌ی Create Sketch Plane در پایین پنجره‌ی Work Plane چه کاربردی دارد؟
۵. انواع مسیرهای سه‌بعدی را نام ببرید.
۶. انواع مارپیچ را نام ببرید.
۷. مؤلفه‌های مورد نیاز برای تعریف یک مارپیچ را نام ببرید.
۸. عملکردهای دستور Sweep را نام ببرید.
۹. موارد استفاده‌ی دستور Loft را نام ببرید.
۱۰. تفاوت حالت خطی (Linear) با حالت حجمی (Cubic) در دستور Loft چیست؟
۱۱. دستور Rib چه کاربردی دارد؟
۱۲. روش اجرای دستور Rib را توضیح دهید.
۱۳. ضخامت تیغه در دستور Rib را چگونه تعیین می‌کنیم؟
۱۴. برای خمکاری ورق از چه دستوری استفاده می‌کنیم؟
۱۵. متغیرهای خمکاری را نام ببرید.
۱۶. از دستور 3D Pipe Path ۳ برای ایجاد یک مسیر سه‌بعدی استفاده می‌شود.
۱۷. از دستور 3D Helix Path برای ایجاد یک مسیر سه‌بعدی استفاده می‌شود.
۱۸. گزینه‌های مورد استفاده در پنجره‌ی Work Plane برای ایجاد یک صفحه‌ی کاری موازی کدام است؟

ب) Planar Parallel — Planer Angle

د) Tangent — Tangent

الف) Planar Parallel — Offset

ج) Planar Normal — On Edge/Axis

۱۹. گزینه‌های مورد استفاده در پنجره‌ی Work Plane برای ایجاد یک صفحه‌ی کاری مماس کدام است؟

ب) Planar Parallel — Planer Angle

د) Tangent — Tangent

الف) Planar Parallel — Offset

ج) Planar Normal — On Edge/Axis

۲۰. گزینه‌های مورد استفاده در پنجره‌ی Work Plane برای ایجاد یک صفحه‌ی کاری عمود کدام است؟

- ب) Planar Parallel — Planer Angle الف) Planar Parallel — Offset
د) Tangent — Tangent ج) Planar Normal — On Edge/Axis

۲۱. گزینه‌های مورد استفاده در پنجره‌ی Work Plane برای ایجاد زاویه کدام است؟

- ب) Planar Parallel — Planer Angle الف) Planar Parallel — Offset
د) On Edge/Axis — Planer Angle ج) Planar Normal — On Edge/Axis

۲۲. در دستور Sweep از کدام نوع مسیر استفاده می‌کنیم؟

- الف) مسیر دو بعدی ب) مسیر سه بعدی
ج) گزینه‌های الف و ب د) هیچ کدام

۲۳. تفاوت ایجاد یک مارپیچ استوانه‌ای با یک مارپیچ مخروطی در کدام گزینه است؟


- الف) Diameter ت) Taper Angle
ج) Shape د) Circle

۲۴. جهت مارپیچ را با کدام گزینه می‌توانیم تغییر دهیم؟


- الف) Start Angle ب) Orientation
ج) Revolution د) Pitch

◀ عملی


۱. فنر زیر را با مقطع مستطیلی 3×1 و طول گام ۵ مدل سازی کنید. (۲۰ دقیقه)

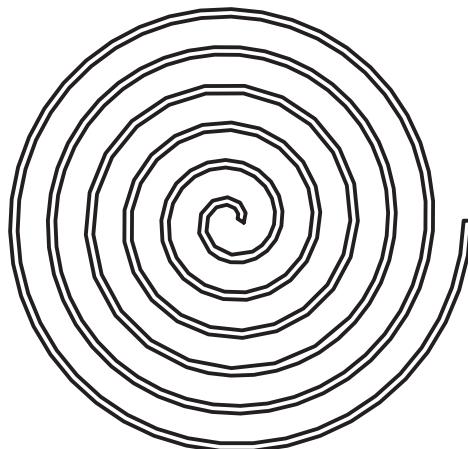



۲. فنرهای زیر را مدل سازی کنید. (۴۰ دقیقه)

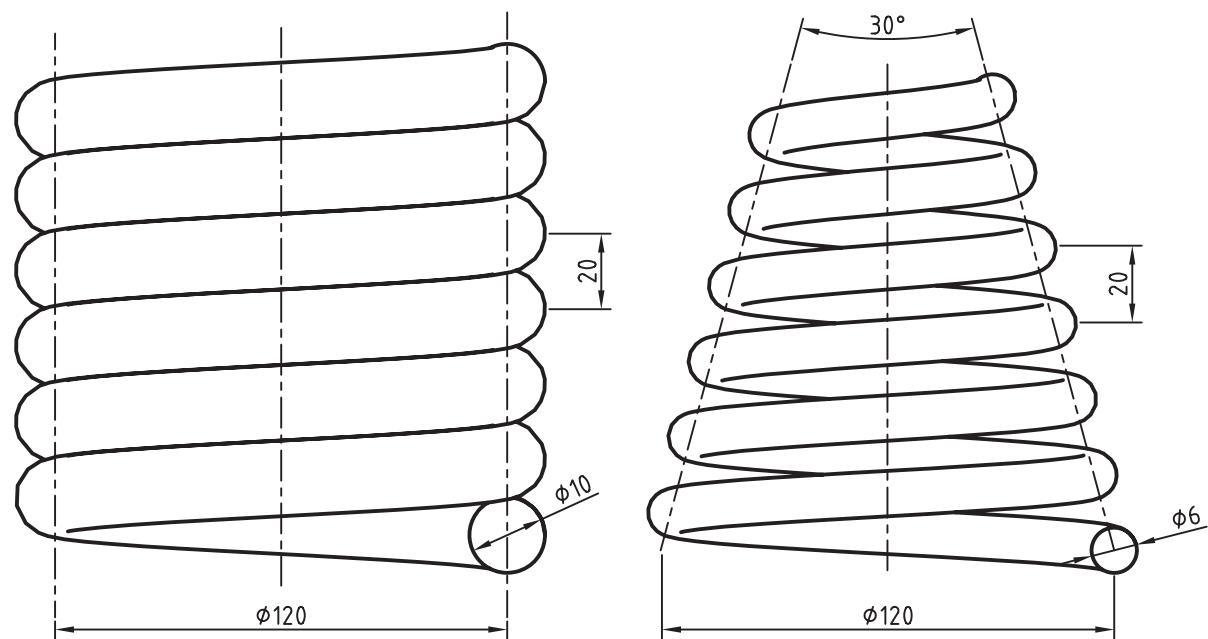



۳. حجم زیر را مدل سازی کنید و سپس تیغه ها را به آن بیفراید. (۹۰ دقیقه)

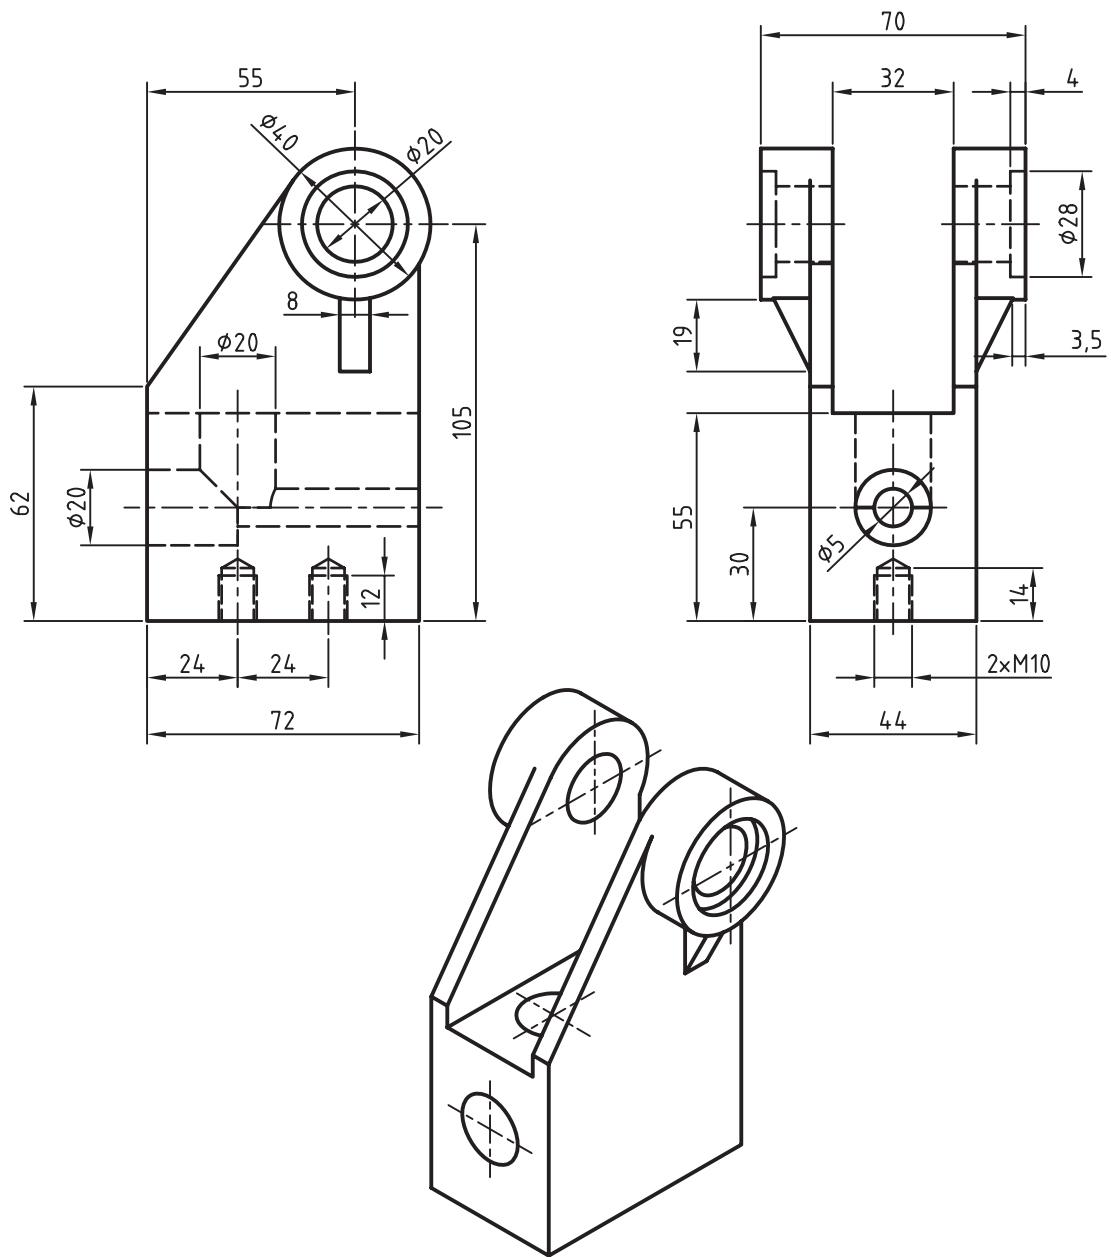


۴. حجم زیر را بعد از مدل سازی مطابق مشخصات خم کنید. (۶۰ دقیقه)

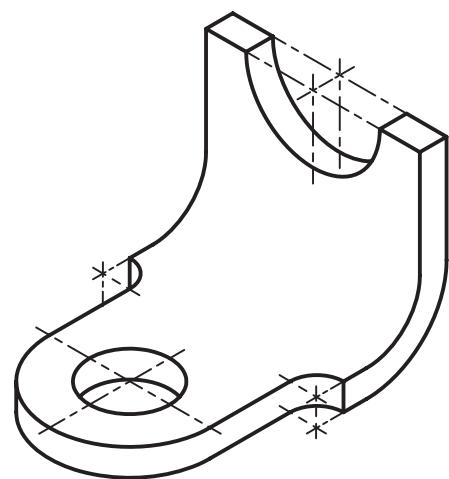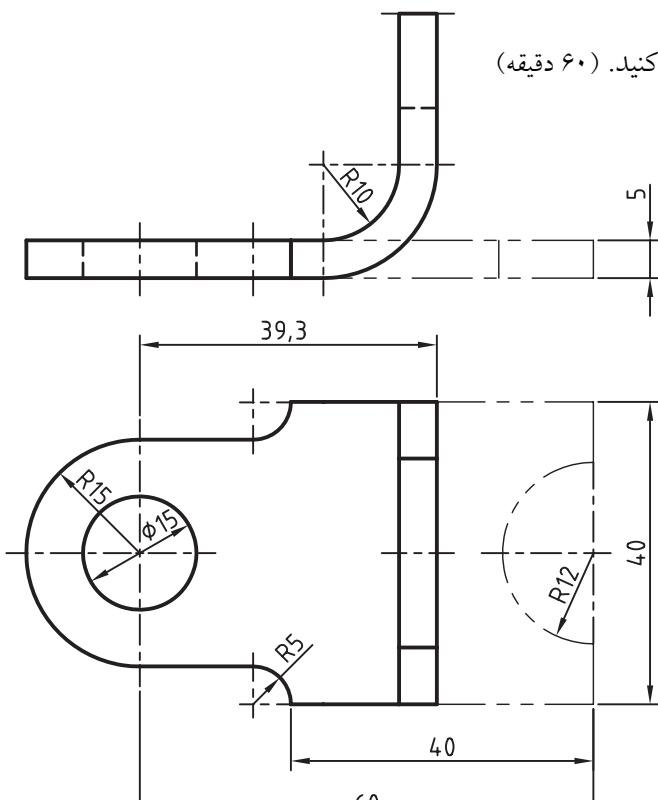

۵. حجم زیر را با استفاده از ایجاد یک مسیر سه بعدی و دستور Sweep مدل سازی کنید.

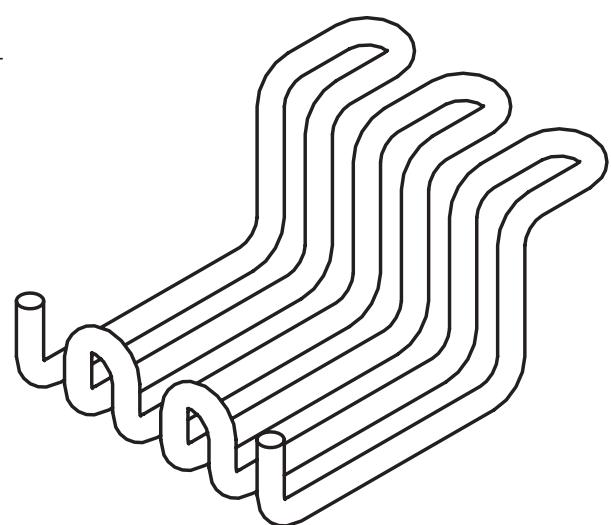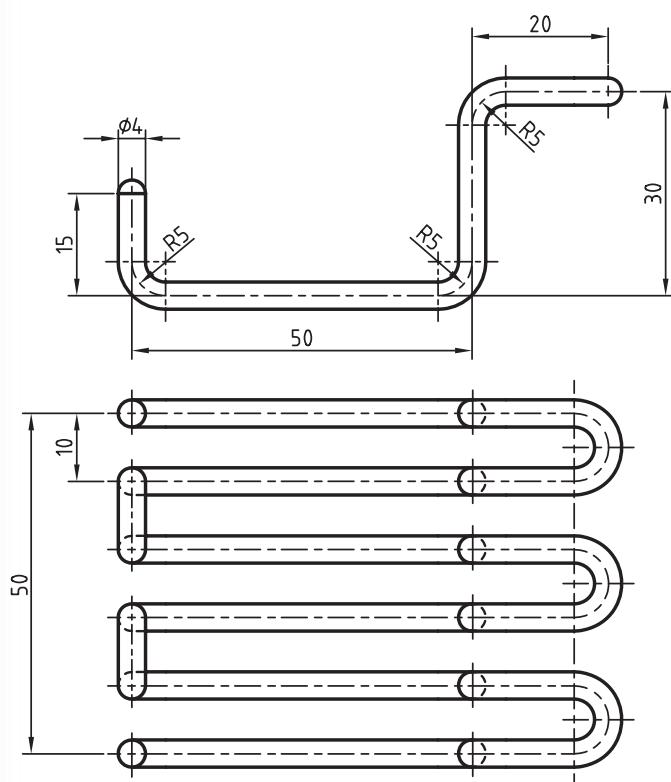

۶. حجم زیر را با استفاده از نمایه‌های ترسیمی و موضعی مدل‌سازی کنید. (۹۰ دقیقه)

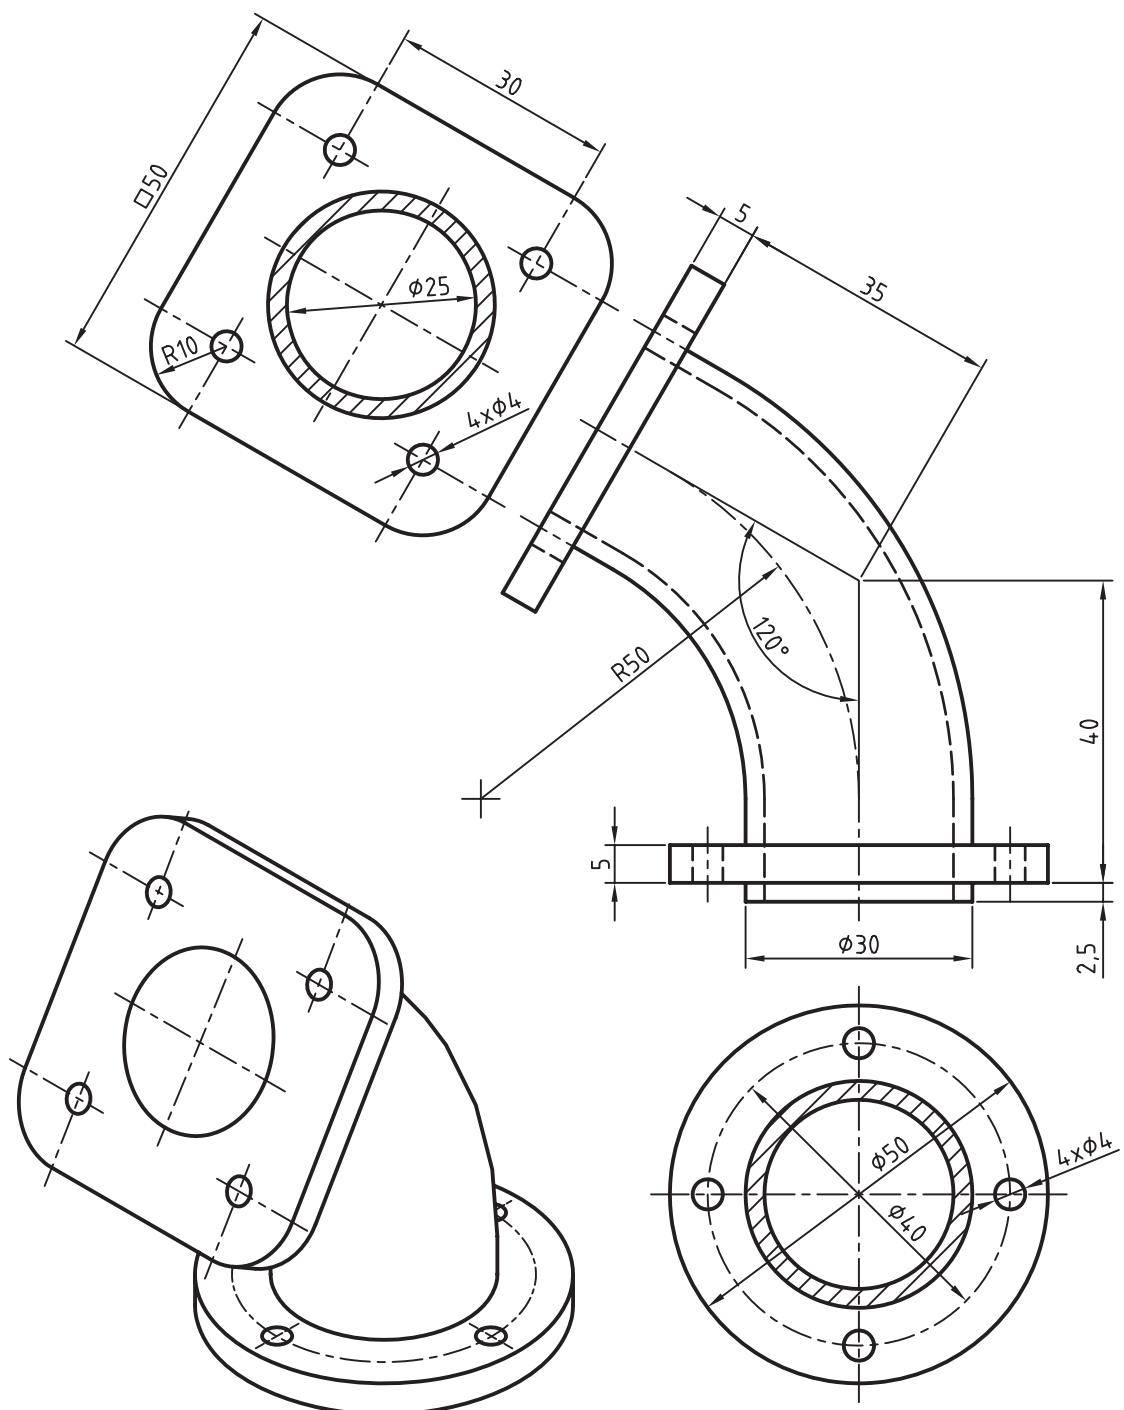

توانایی استفاده از تکنیک‌های پیشرفته اندازه‌گذاری، قیدگذاری و رسم طرح

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- یک وجه سه‌بعدی مدل را روی صفحه‌ی طراحی جاری تصویر کند.
- متغیرهای طراحی را تعریف کند.
- موارد استفاده از متغیرهای طراحی را نام ببرد.
- یک متغیر طراحی قطعه ایجاد کند.
- یک متغیر طراحی مونتاژ ایجاد کند.
- از یک متغیر طراحی تعریف شده در مدل‌سازی قطعه استفاده کند.
- جدول هدایت‌کننده مواد را تعریف کند.
- یک جدول هدایت‌کننده مواد جدید ایجاد کند.
- پیوند یک جدول هدایت‌کننده مواد ویرایش شده را به‌روز کند.
- خطوط و دایره‌های کمکی ترسیم کند.
- یک اسکچ باز را با لبه‌های مدل بیندد.
- موارد استفاده‌ی پروفایل متنی را نام ببرد.
- یک پروفایل متنی را ایجاد کند.
- یک پروفایل مورد استفاده در نمایه را کپی کند.
- با استفاده از دستور کپی کردن طرح‌های دو بعدی یک قطعه را مدل‌سازی کند.
- لبه‌های یک مدل را در صفحه‌ی طراحی جاری کپی کند.
- موضوع‌های موجود در صفحه‌ی طراحی جاری را نمایش دهد.
- یک موضوع دو بعدی را روی یک صفحه‌ی کاری تصویر کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۷	۱۷	۱۰

پیش آزمون

۱. نوع خط خط محور چیست؟
۲. نوع خط یک موضوع را چگونه تغییر می‌دهیم؟
۳. اندازه‌ها را چگونه به صورت معادله نمایش می‌دهیم؟
۴. مجموعه‌ی آفیس شامل چه نرم‌افزارهایی است؟
۵. فونت به چه معنی است؟
۶. در ترسیم یک مارپیچ به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟
۷. صفحات کاری استاتیک چه نوع صفحاتی هستند؟
۸. از دستور Rib برای ایجاد چه نوع حجمی استفاده می‌کنیم؟
۹. زاویه‌ی شب پیش‌فرض در دستور Sweep چند درجه است؟
۱۰. برای نوشتن عبارت $2x+3$ کدام یک از معادلات زیر صحیح نیست؟


الف) $(2*x)+3$	۲* $x+3$
ب) $(2*x)+3$	۲* $(x+3)$
ج) $(2*x)+3$	۲* $(x+3)$
۱۱. دستور Copy Edges در اتوکد چه کاربردی دارد؟

الف) کپی کردن لبه‌های مدل	ب) کپی کردن موضوع‌های دو بعدی
ج) تغییر رنگ لبه‌های مدل	د) تغییر رنگ موضوع‌های دو بعدی


متفاوت از نوع خط اسکچ ایجاد شده باشد در ایجاد قطعه دخالت نمی‌دهد. بنابراین، برای تبدیل موضوعی ترسیمی به موضوعی کمکی کافی است نوع خط آن را عوض کنید. هر چند بهتر است از همان آیکن‌های زردرنگ Construction Line (Construction Circle) و (Construction Circle) در نوار ابزار 2D Sketching استفاده کنید.

ترسیم انواع خطوط و دایره‌های ساختمانی (کمکی)

برای ترسیم انواع خطوط کمکی از دستور Design >> Construction Lines >> Draw Construction Lines استفاده می‌کنیم. با اجرای این دستور پنجره‌ی Construction Lines نمایش داده می‌شود. در این پنجره می‌توانیم نوع خطوط و دایره‌های ساختمانی را تعیین و در صفحه‌ی طراحی ترسیم کنیم.


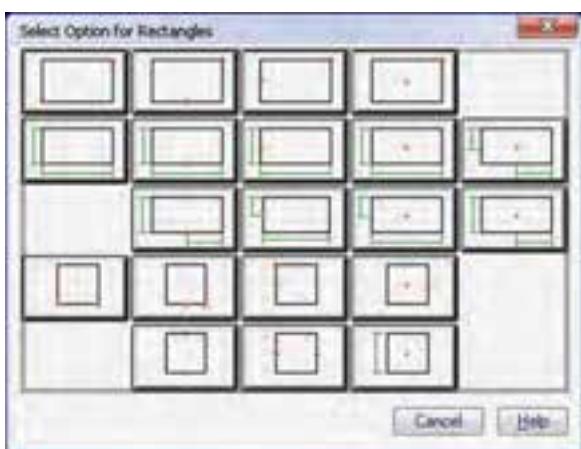


 با انتخاب بخشی از این گزینه‌ها می‌توانیم طول خطوط ساختمانی را نیز تعیین کنیم. با به نمایش درآمدن پنجره‌ی زیر می‌توانیم یکی از مقادیر پیش‌فرض را انتخاب یا با انتخاب گزینه‌ی Sketch به وسیله‌ی تعیین دو نقطه طول آن را مشخص کنیم.



استفاده از خطوط و دوایر کمکی


گاهی در ایجاد اسکچ، مثلاً برای ایجاد قید تقارن یا برای تعیین موقعیت دایره‌ها در یک آرایه‌ی قطبی، به خطوط یا دایره‌های کمکی نیاز داریم. برای ترسیم خطوط و دایره‌های کمکی از آیکن‌های زردرنگ Construction Line (Construction Circle) و (Construction Circle) در نوار ابزار 2D Sketching استفاده می‌کنیم.

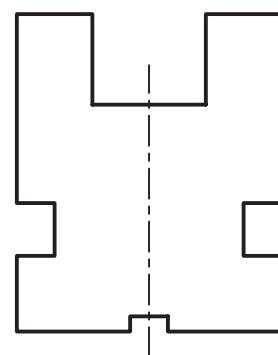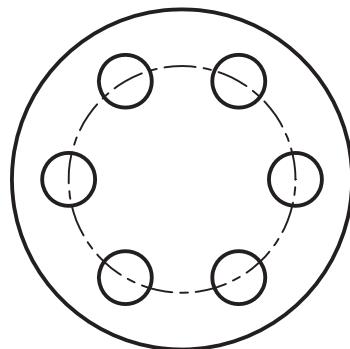

نکته

این دو آیکن دستورهای Line و Circle را اجرا می‌کنند، اما به صورت خودکار عناصر ترسیمی را در لایه‌ای به نام AM_CON ترسیم می‌نمایند. زیرا مکانیکال دسکتاپ موضوعاتی را که با نوع خطی

دستور پنجره‌ی Automatic C-Line Creation ظاهر می‌شود.

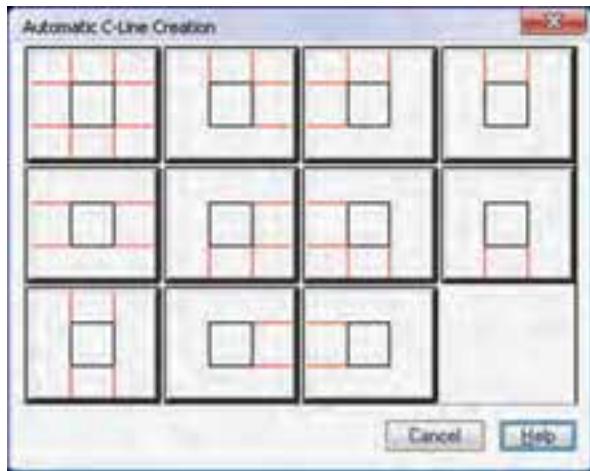


آیا می‌دانید



در برخی از گزینه‌های این دستور می‌توانیم به جای یک خط یا دایره‌ی ساختاری چندین خط یا دایره‌های ترسیم کنیم. در این گزینه‌ها در خط فرمان عبارت ($xx|xx|xx..$) را مشاهده می‌کنیم که با اجرای آن می‌توانیم مقادیر مورد نظر را با خط عمودی که نماد «و» منطقی است از یکدیگر مجزا کنیم. مثلاً می‌توانیم با یک بار اجرای این دستور شکل زیر را ایجاد کنیم.


Specify point on circle or
Diameter($xx|xx|xx..$) <50>:
101251401701100

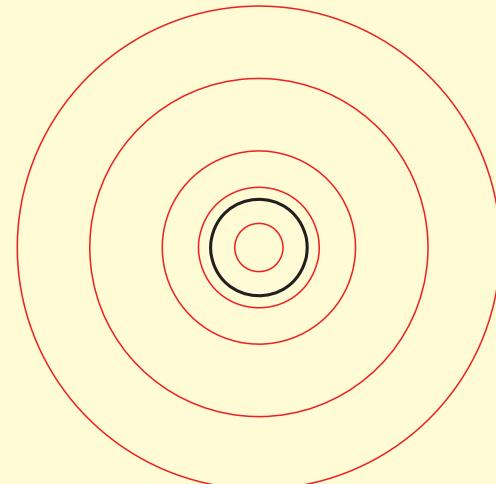

ترسیم خودکار خطوط ساختاری

با استفاده از دستور Design >> Construction Lines می‌توانیم به صورت خودکار خطوط ساختاری افقی و عمودی را که از لبه‌های موضوعات انتخابی می‌گذرند ترسیم کنیم. با اجرای این

گزینه‌ی مورد نظر را در این پنجره، با توجه به جهت‌هایی که می‌خواهیم خطوط ساختاری ترسیم شوند، انتخاب می‌کنیم و در صفحه‌ی طراحی موضوع‌های مورد نظر را انتخاب می‌کنیم. مثلاً شکل زیر با استفاده از گزینه‌ی سمت راست در ردیف اول ایجاد شده است.

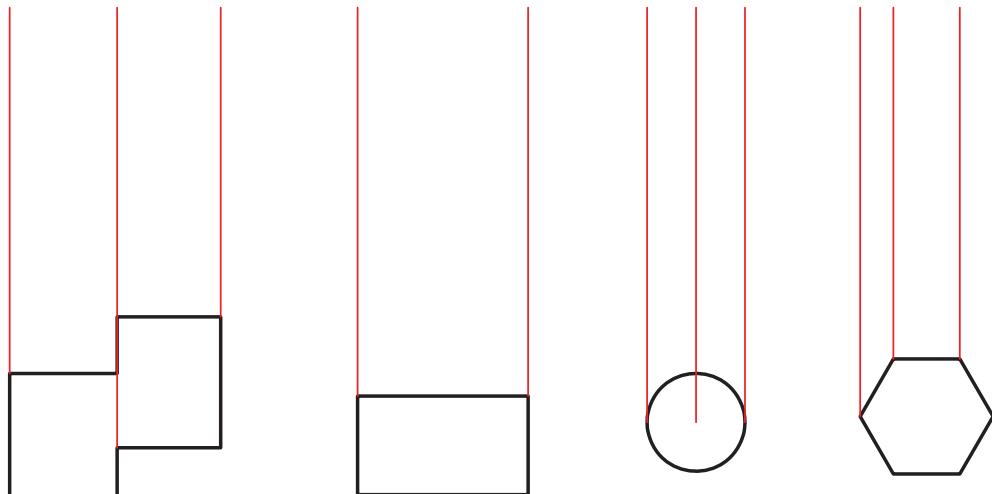


بستن طرح با لبه‌ها

چنانچه اسکرچ بازی را بخواهیم پروفایل کنیم می‌توانیم با استفاده از لبه‌های مدل آن را بیندیم. مثلاً در شکل زیر هنگام پروفایل کردن خط شماره‌ی 1 و در پاسخ به درخواست:

Select part edge to close the profile <open profile>:

لبه‌های شماره‌های 3، 2، 4 را انتخاب می‌کنیم.

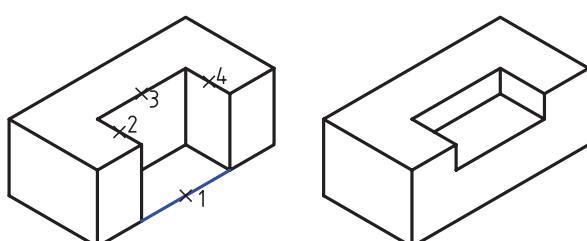


ترسیم روی خطوط و دایره‌های ساختاری

با استفاده از دستور Design >> Construction Lines >> Trace Contour نیز می‌توانیم روی خطوط و دایره‌های ساختاری خطوط و کمان‌های اصلی را ترسیم کنیم. برای ترسیم کمان کافی است دکمه‌ی ایتر را بزنیم. روش اجرای این دستور مانند دستور لاین یا پلی‌لاین است.

First point:

Select next point for line or [Undo/Close] <draw Arc>:

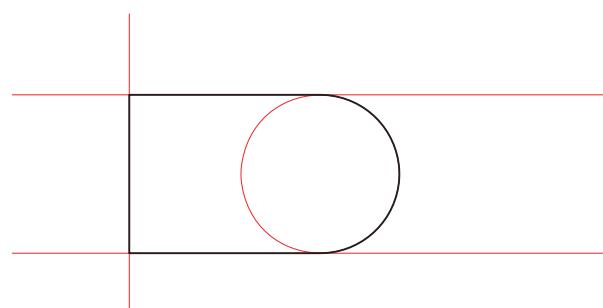


پروفایل متنی (متن برجسته)

بعد از اجرای دستور پنجره‌ی تبادلی Text Sketch ظاهر می‌شود.



می‌توانیم از شکل حروف پروفایل ایجاد و آن را برجسته با فرورفتگی کنیم. از این دستور برای حک کردن اطلاعات متنی روی قطعات استفاده می‌کنیم.

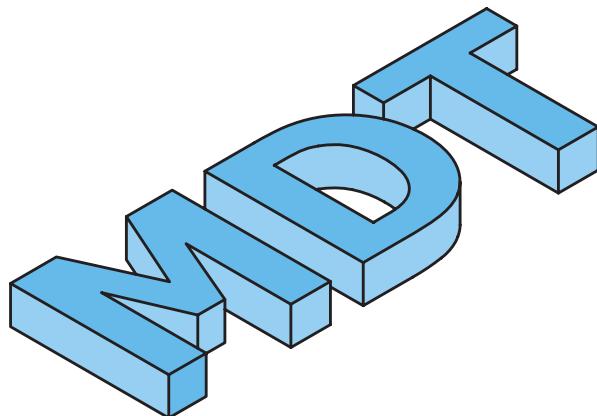

در بخش بالای این پنجره نوع فونت و سبک قلم انتخاب می‌کنیم و متن مورد نظر را نیز در فیلد Text تایپ می‌کنیم.

با Ok کردن پنجره باید با تعیین دو نقطه‌ی قطری یک مستطیل موقعیت و اندازه‌ی پروفایل را تعیین کنیم.

Specify first corner:
Specify opposite corner or [Height/
Rotation]:

بعد از تعیین یک گوشه‌ی مستطیل، که نقطه‌ی درج متن است، می‌توانیم با استفاده از گزینه‌ی Height ارتفاع پروفایل و با استفاده از گزینه‌ی Rotation زاویه‌ی قرار گرفتن پروفایل را تعیین کنیم.

برای ایجاد یک پروفایل متنی از دستور Text Sketch استفاده می‌کنیم.

ایجاد پروفایل متنی

Text Sketch

Menu: Part ⇒ Sketch Solving ⇒ Text Sketch

Tool bar : Sketch Solving ⇒ Text Sketch

Rigth: Sketch Solving ⇒ Text Sketch


Command: AMTEXTSK

دستورکار شماره ۱

(۶۰ دقیقه)

متن بر جسته

در دیوارهی عمودی قطعه‌ی زیر حروف اختصاری TS را به عمق نیم میلی‌متر حک کنید.

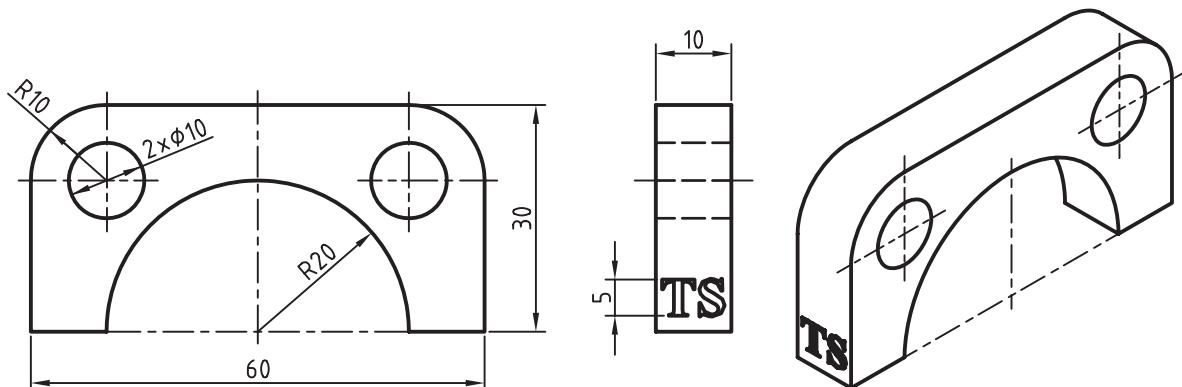


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید




مراحل ترسیم

۶. اسکچ متنی را به صورت زیر اندازه‌گذاری کنید.

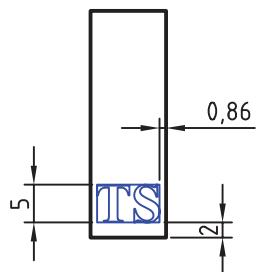

۷. با استفاده از نمایه‌ی Extrude اسکچ متنی را به اندازه‌ی نیم میلی‌متر در داخل دیواره خالی کنید.

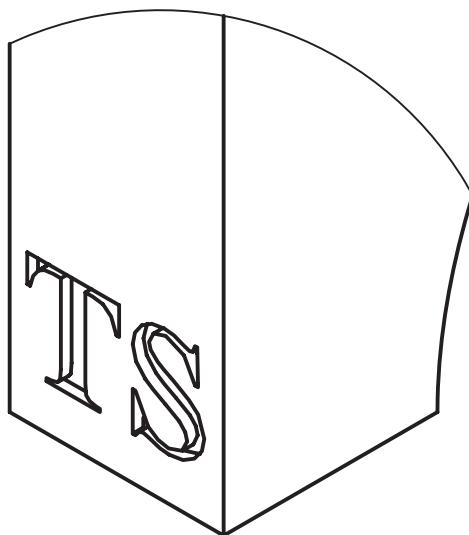

۸. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۱. با استفاده از دستور Extrude حجم کلی را مدل‌سازی کنید.

۲. دیواره‌ی عمودی را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.

۳. با کلید شماره‌ی ۹ صفحه‌ی طراحی را به موازات نمایشگر درآورید.

۴. گزینه‌ی Sketch Solving>>Text Sketch را از منوی راست‌کلیک انتخاب کنید.

۵. در پنجره‌ی Text Sketch حروف اختصاری TS را تایپ و فونت و سبک قلم را نیز مطابق شکل انتخاب کنید.





کپی کردن طرح های دو بعدی

با کپی کردن یک اسکچ تمام قیدهای هندسی و اندازه گذاری های مستقل پروفایل کپی می شود. برای تعیین موقعیت اسکچ نسبت به دیگر اجزای مدل ابتدا قید فیکس را حذف و مجدداً قید گذاری کنید.

این دستور دارای دو گزینه Sketch و Feature است. البته در صورتی که دستور را از طریق مرورگر دسکتاپ یا منوی راست کلیک اجرا کنیم، گزینه Sketch به صورت خودکار اجرا می شود. با اجرای این گزینه، اسکچ انتخابی کپی شده و سیستم منتظر تعیین موقعیت مرکز اسکچ در صفحه طراحی جاری می شود.

با انتخاب این گزینه می توانیم اسکچ به کار رفته در یک نمایه خاص را کپی کنیم. ◀

برای کپی کردن و استفاده از یک اسکچ موجود در یک پروفایل جدید کافی است روی پروفایل مورد نظر راست کلیک و گزینه Copy را انتخاب کنیم و در صفحه طراحی برای درج اسکچ کلیک کنیم. محل کلیک موقعیت مرکز اسکچ را تعیین می کند. مثلاً مدل زیر از Extrude کردن یک اسکچ در دو صفحه طراحی ایجاد شده است و کافی است در یکی از صفحات اسکچ مورد نظر را ترسیم و در صفحه دیگری کپی کرد.

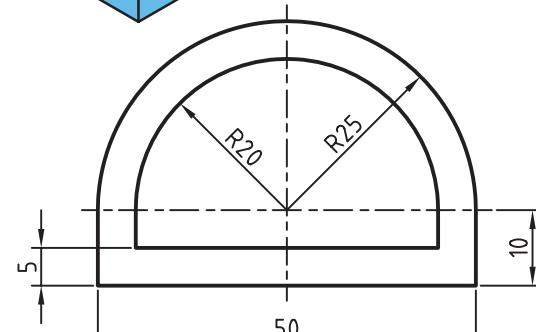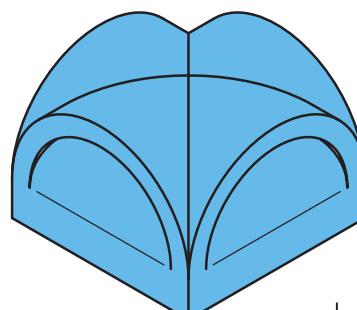

دستور مورد استفاده برای کپی کردن طرح های دو بعدی دستور Copy Sketch است:

کپی کردن لبه های قطعه

برای کپی کردن و استفاده از لبه های مدل در ایجاد پروفایل یا مسیر از دستور Copy Edge استفاده می کنیم.

Copy Edge

Menu: Part \Rightarrow Sketch Solving \Rightarrow Copy Edge

Tool bar : Sketch Solving \Rightarrow Copy Edge

Rigth: Sketch Solving \Rightarrow Copy Edge

Command: AMPARTEDGE

بعد از اجرای دستور باید روی لبه های مورد نظر یا داخل یک وجه مدل کلیک کنیم تا تمامی لبه های آن انتخاب شود. از لبه های به دست آمده می توانیم برای ایجاد پروفایل استفاده کنیم.



لبه های کپی شده مقید به لبه های مدل نیستند و باید آن ها را قید گذاری کنیم.

کپی کردن طرح های دو بعدی

Copy Sketch

Menu: Part \Rightarrow Sketch Solving \Rightarrow Copy Sketch

Tool bar : Sketch Solving \Rightarrow Copy Sketch


Rigth: Sketch Solving \Rightarrow Copy Sketch

Command: AMCOPYSKETCH



دستورکار شماره ۲

(۶۰ دقیقه)

کپی کردن طرح‌های دو بعدی

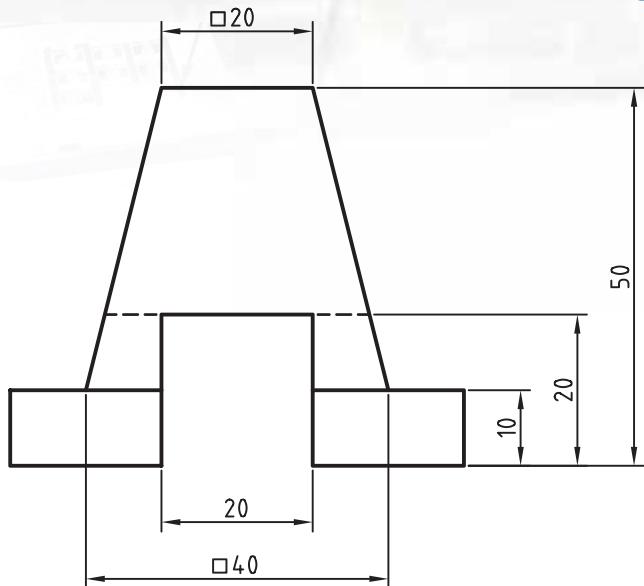

با استفاده از دستور کپی کردن طرح‌های دو بعدی قطعه زیر را مدل‌سازی کنید.

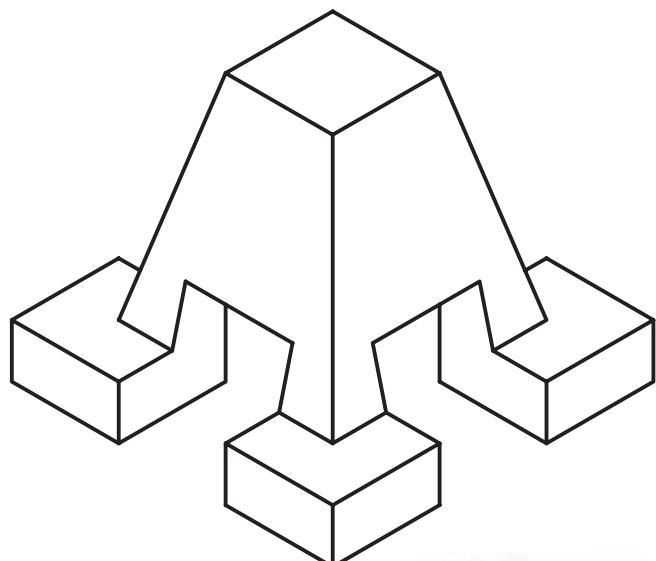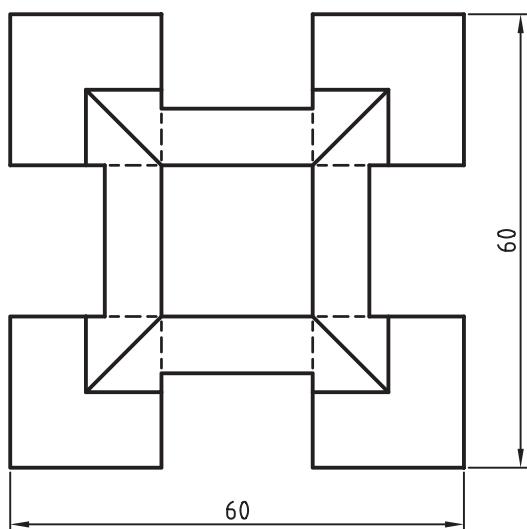


فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید




مراحل ترسیم

۷. روی مدل کلیک کنید تا نمایه‌ی Extrusion انتخاب شود.
۸. در محل مناسبی در صفحه‌ی طراحی کلیک کنید تا اسکچ مورد نظر درج شود.
۹. دستور Delete Constraints را اجرا و قید فیکس را روی پروفایل حذف کنید.
۱۰. با استفاده از قید هم‌راستایی کف پروفایل را با لبه‌ی افقی کف قطعه و ضلع عمودی سمت راست پروفایل را با لبه‌ی عمودی سمت راست قطعه هم‌راستا کنید.

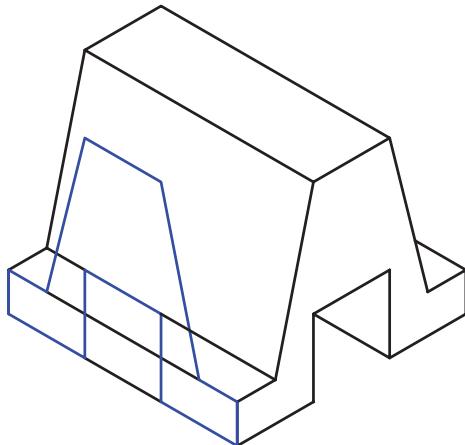

۱۱. با استفاده از دستور Extrude و عملکرد Intersect پروفایل را به اندازه‌ی ۶۰ میلی‌متر به سمت داخل برجسته کنید.

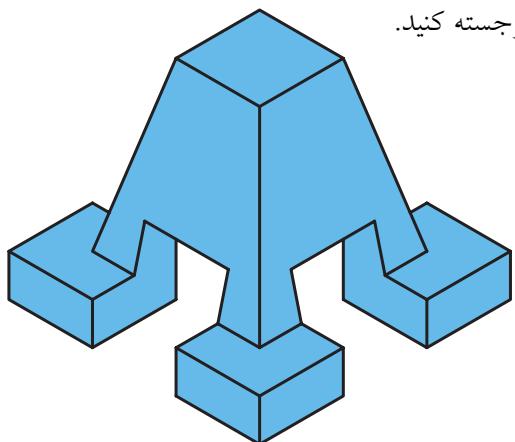


۱۲. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.


۱. با استفاده از New Sketch Plane نمای رویه‌رو را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.

Command: _amskpln
Select work plane, planar face or [worldXy/worldYz/worldZx/Ucs]: worldZx

۲. با کلید شماره‌ی ۹ به نمای رویه‌رو بروید.
۳. اسکچ زیر را در نمای رویه‌رو ترسیم کنید.

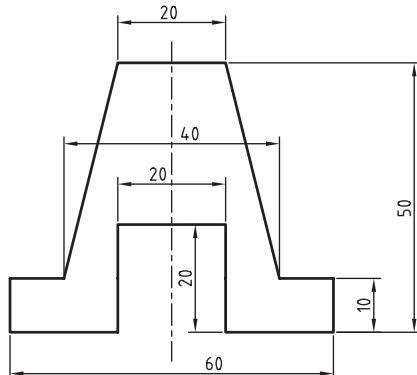

۴. بعد از تبدیل اسکچ فوق به پروفایل آن را به اندازه‌ی ۶۰ میلی‌متر برجسته کنید.

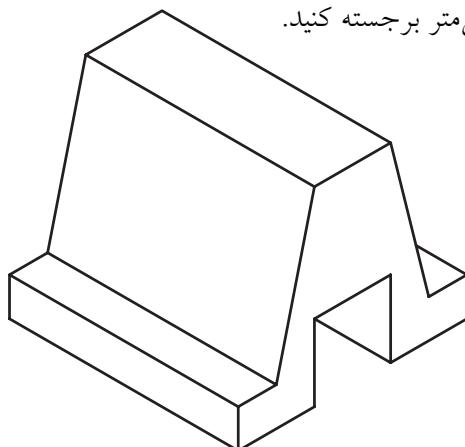


۵. با استفاده از New Sketch Plane مستطیل عمودی نمای جانبی را به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.
۶. دستور Copy Sketch را اجرا و گزینه‌ی Feature را انتخاب کنید.



دستورکار شماره‌ی ۳

(۶۰ دقیقه)

کپی کردن لبه‌های مدل

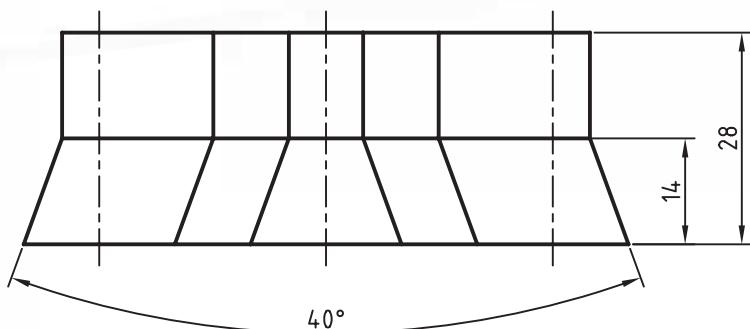

با استفاده از دستور کپی کردن لبه‌های
مدل قطعه‌ی زیر را مدل‌سازی کنید.

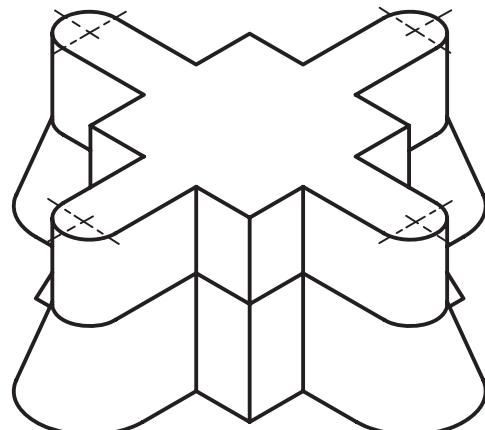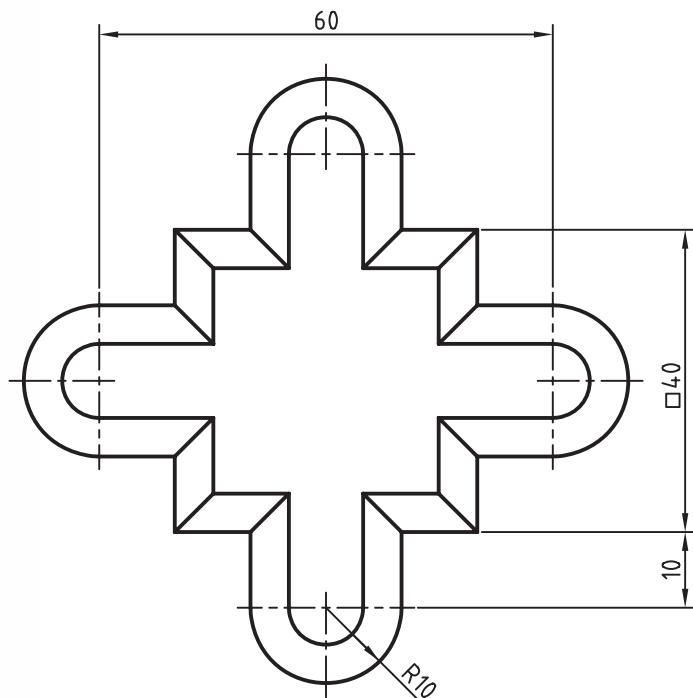

فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستورکار را در CD مشاهده کنید



مراحل ترسیم

۳. با استفاده از New Sketch Plane سطح افقی قطعه را

به عنوان صفحه‌ی طراحی انتخاب کنید.

۴. دستور Copy Edge را اجرا و داخل سطح افقی

کلیک کنید تا تمام لبه‌های بخش فوقانی قطعه انتخاب



شود.

۵. لبه‌های کپی شده را به پروفایل تبدیل کنید.


۶. با استفاده از دستور Extrude پروفایل اخیر را به

اندازه‌ی ۱۴ میلی‌متر به سمت بالا برجسته کنید.

۱. اسکچ زیر را در نمای افقی ترسیم کنید.

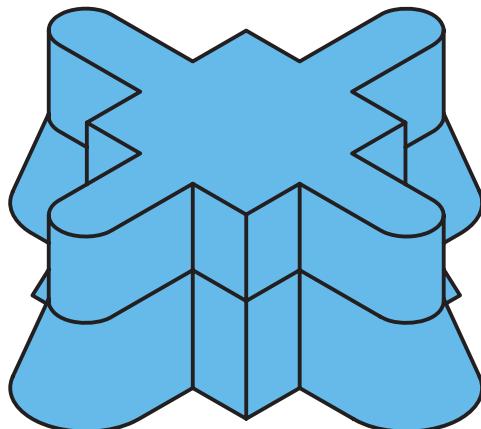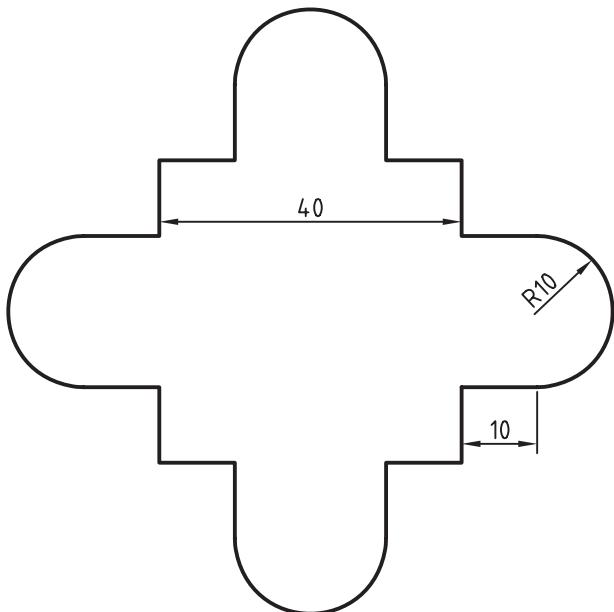

۲. بعد از تبدیل اسکچ فوق به پروفایل آن را به اندازه‌ی ۱۴ میلی‌متر و با زاویه‌ی شیب ۲۰ درجه به سمت بالا برجسته کنید.

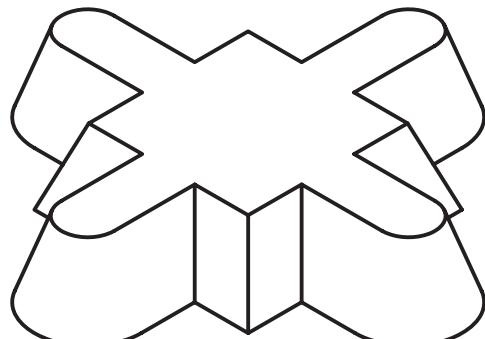


۷. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم

خود ارائه دهید.

تصویر کردن موضوعات دوبعدی یا وجوه سه بعدی

می توانیم موضوعات دوبعدی یا وجوه مدل را روی صفحاتی از مدل یا روی یک صفحهٔ کاری یا طراحی استفاده Highlight Sketch Plane Entities از دستور تصویر کنیم.

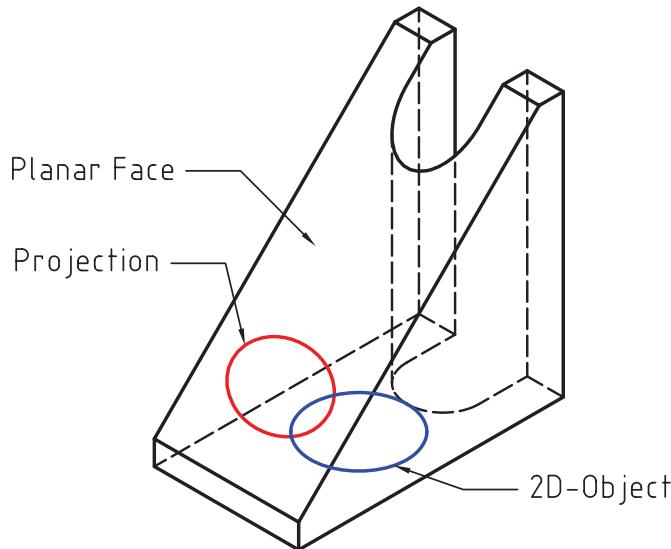

برای این کار از دستور Project Objects to Plane استفاده می کنیم.

نشان دادن موضوعات روی صفحهٔ طراحی جاری

برای نشان دادن موضوعات روی صفحهٔ طراحی جاری از دستور Highlight Sketch Plane Entities می کنیم.

نشان دادن موضوعات روی صفحهٔ طراحی جاری

Plane Entities

Tool bar: Sketch Solving Highlight

Sketch Plane Entities

Rigth : Sketch Solving Sketch Plane Entities

Command: AMSHOWSKETCH

Select objects to consider
(RETURN for all)
Select objects:

کپی کردن لبه‌های قطعه Project Objects to Plane

Menu: Part Sketch Solving Project Objects to Plane

Toolbar: Sketch Solving Project to Objecs Plane



Rigth: Sketch Solving Project Objects to Plane

Command: AMPROJECT2PLN

گاهی موضوعاتی که ترسیم می کنیم روی صفحهٔ طراحی جاری قرار ندارند. در تبدیل چنین ترسیماتی به پروفایل نیز با خطوط مواجه می شویم. در چنین موقعی می توانیم با استفاده از این دستور متوجه شویم که کدام موضوعات در صفحهٔ طراحی جاری قرار نداشته و آن را اصلاح کنیم.

اندازه‌گذاری پیشرفته Power Dimensioning

Menu: Part⇒Dimensioning⇒Power Dimensioning


Tool bar: 2D Constraints⇒Power Dimensioning

Rigth: Dimensioning⇒Power Dimensioning

Command: AMPOWERDIM


First extension line origin or [Angular / Options / Baseline / Chain / Update] <Select>:

بعد از اجرای دستور پنجره‌ی زیر ظاهر می‌شود.

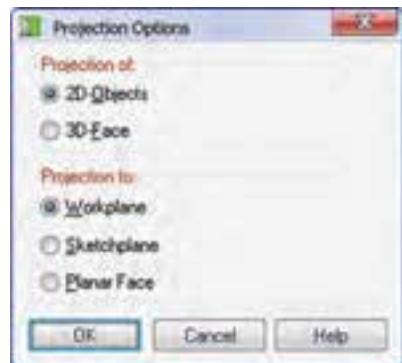

اندازه‌گذاری افقی، عمودی و مورب

به ترتیب روی ابتدا و انتهای موضوعی که می‌خواهیم اندازه‌گذاری کنیم کلیک می‌کنیم و با حرکت نشانگر ماوس به محض قرمز شدن اندازه کلیک می‌کنیم. فاصله‌ی اندازه با لبه‌ی قطعه به صورت هوشمند تشخیص داده می‌شود. می‌توانیم با استفاده از گزینه‌ی Select موضوع مورد اندازه‌گیری را مستقیماً انتخاب کنیم.

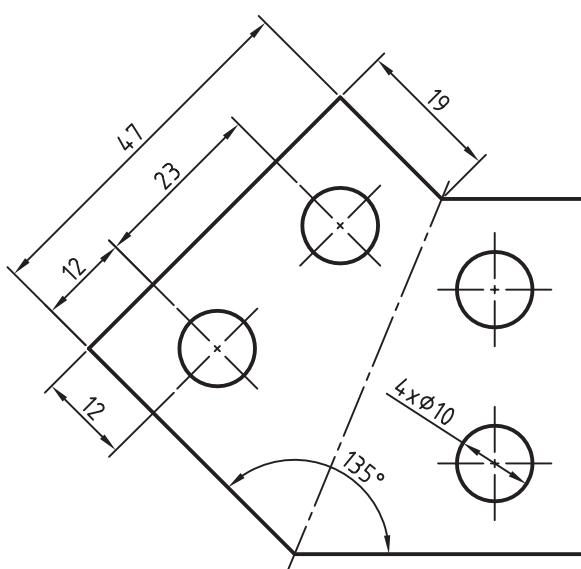

در بخش فوقانی پنجره‌ی پیشرفته Projection of نوع موضوعی که می‌خواهیم تصویر کنیم را انتخاب می‌کنیم. در این بخش می‌توانیم موضوعات دو بعدی یا سطوح سه بعدی مدل را انتخاب کنیم.


در بخش تحتانی پنجره‌ی پیشرفته Projection to نوع صفحه‌ای را که موضوعات انتخاب شده روی آن تصویر می‌شود انتخاب می‌کنیم. در اینجا می‌توانیم از بین گزینه‌های صفحه‌ی کاری، صفحه‌ی طراحی و سطوح تخت مدل یکی را انتخاب کنیم.

اندازه‌گذاری با استفاده از دستور Power Dimension


از این دستور هم در محیط مدل‌سازی و هم در محیط نقشه‌کشی استفاده می‌کنیم.

اندازه‌گذاری شعاعی و قطری



با استفاده از گزینه‌ی Select دایره یا کمان مورد نظر را انتخاب و در داخل یا بیرون آن برای درج اندازه کلیک می‌کنیم. به صورت پیش‌فرض با انتخاب دایره، اندازه‌گذاری قطری و با انتخاب کمان، اندازه‌گذاری شعاعی فعال می‌شود اما می‌توان با انتخاب گزینه‌های Diameter و Radius آن را عرض کرد.

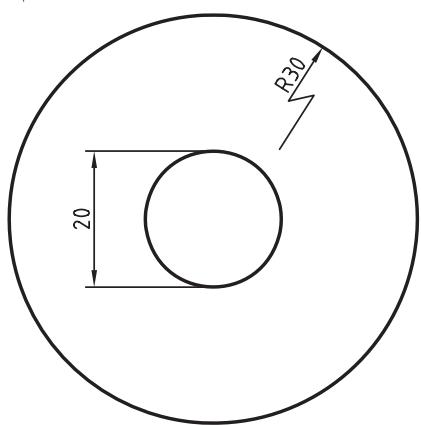

گزینه‌ی Options موجب نمایش پنجره‌ی Radius & Diameter Options می‌شود که در آن می‌توان نحوه‌ی نمایش اندازه را تعیین کرد. البته این گزینه در مرحله‌ی اندازه‌گذاری پروفایل کاربرد چندانی ندارد و بیشتر در اندازه‌گذاری نقشه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

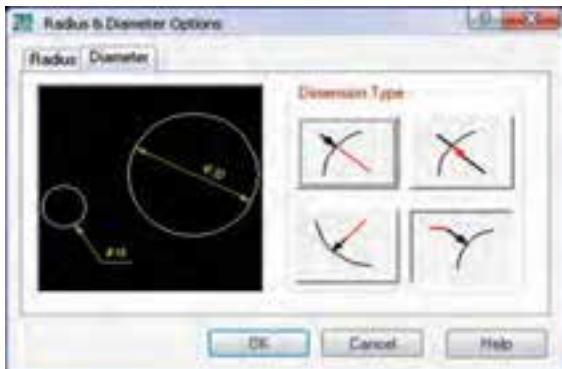

شکل زیر تعدادی از روش‌های مختلف اندازه‌گذاری قطری که با استفاده از این پنجره ترسیم شده است نمایش می‌دهد.

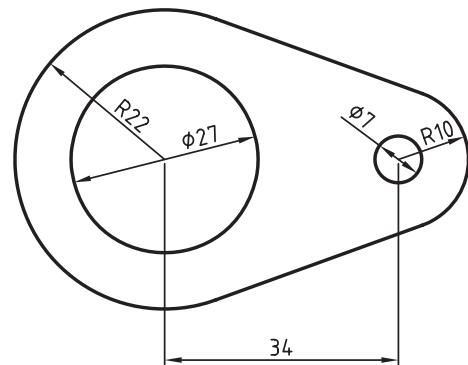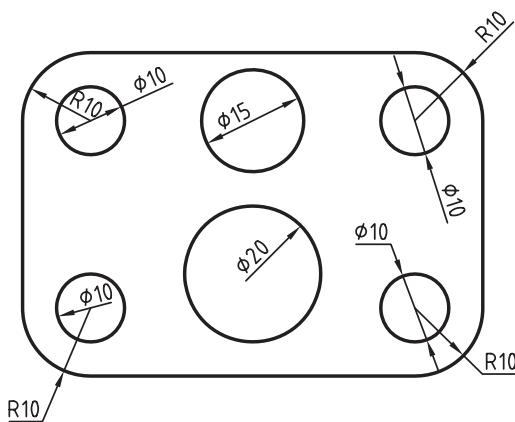

پس از انتخاب دایره گزینه‌های زیر در خط فرمان اعلام می‌شود:


Specify dimension line location
or [Linear/Radius/Jogged radius/
Options] :

گزینه‌ی Linear برای اندازه‌گذاری قطر دایره به صورت خطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته این گزینه در اندازه‌گذاری پروفایل در دسترس نیست و کاربردی نیز ندارد.

گزینه‌ی Jogged radius برای شکستن خط اندازه شعاعی به کار می‌رود. بعد از انتخاب این گزینه به ترتیب نقطه‌ی مرکز فرضی و موقعیت عدد اندازه و سپس


اندازه‌گذاری زاویه‌ای

با استفاده از گزینه‌ی Power Chain در دستور Dimensioning می‌توانیم بقیه‌ی اندازه‌ها را هم راستا با آن اندازه‌گذاری کنیم. چنانچه قبل از اجرای دستور، یک اندازه‌ی خطی درج کرده باشیم ابتدا باید آن را انتخاب و سپس نقاط بعدی را تعیین کنیم.

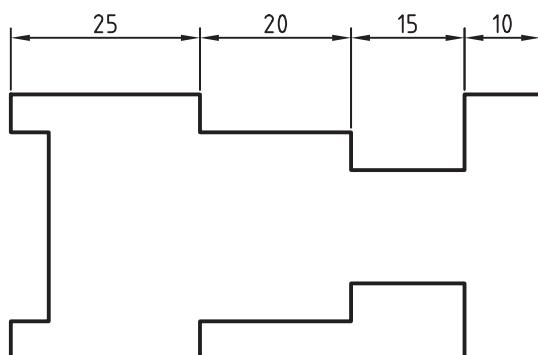


اندازه‌گذاری پلکانی

اندازه‌گذاری پلکانی نیز مانند اندازه‌گذاری زنجیری است. یعنی ابتدا باید یک اندازه‌ی خطی درج کنیم و سپس با استفاده از گزینه‌ی Baseline در دستور Power Dimensioning نقاط بعدی را تعیین کنیم تا اندازه‌ها نسبت به سطح مبنای اندازه‌ی اول درج شوند.

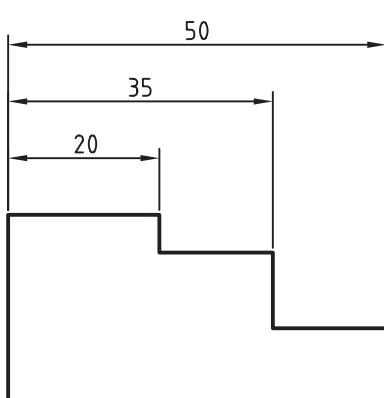


با استفاده از گزینه‌ی Angular در دستور Dimensioning می‌توانیم به صورت معمول اندازه‌های زاویه‌ای را درج کنیم.

البته این گزینه به صورت یک دستور مستقل نیز آمده است که می‌توان از آن برای اندازه‌گذاری زاویه‌ای استفاده کرد. این دستور به نام Angle Dimensioning در منوی Annotate است. هیچ تفاوتی نمی‌کند که اندازه‌های زاویه‌ای را با کدام روش روی پروفایل قرار دهیم. در اندازه‌گذاری زاویه‌ای ابتدا اضلاع مورد نظر را انتخاب و سپس موقعیت عدد اندازه را تعیین می‌کنیم. زاویه‌ی داخلی کمان‌ها را نیز می‌توان با این روش اندازه‌گذاری کرد.

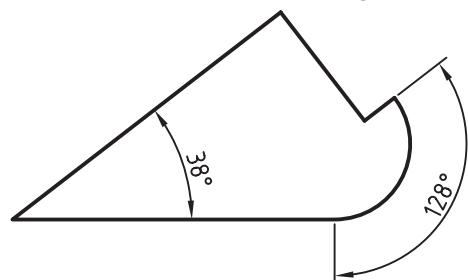


با انتخاب گزینه‌ی Options پنجره‌ی Exact Distance Dimensioning باز می‌شود که در فیلد می‌توانیم عدد اندازه را در صورت نیاز تغییر دهیم. گزینه‌های مختلف این پنجره در اندازه‌گذاری نقشه‌های دو بعدی بیشتر توضیح می‌دهیم.

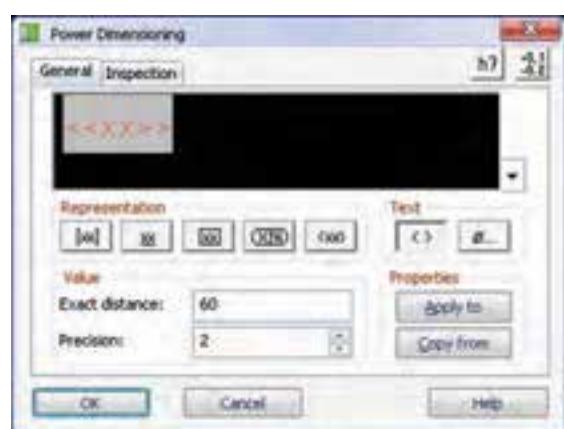


اندازه‌گذاری خودکار

با استفاده از دستور اندازه‌گذاری خودکار می‌توانیم بخش زیادی از اندازه‌های مختلف را به صورت خودکار درج کنیم.

اندازه‌گذاری خودکار Automatic Dimensioning

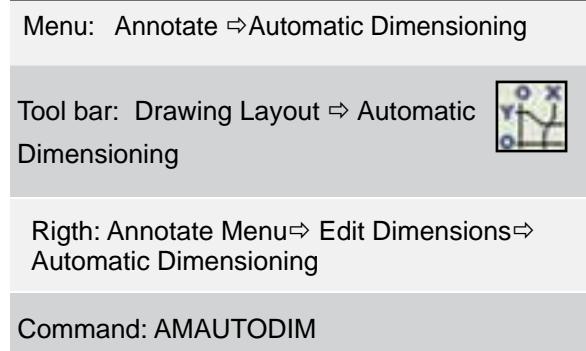


با اجرای این دستور پنجره‌ی تبادلی Automatic Dimensioning ظاهر می‌شود که می‌توانیم در آن نوع اندازه و ویژگی‌های آن را تنظیم کرد.

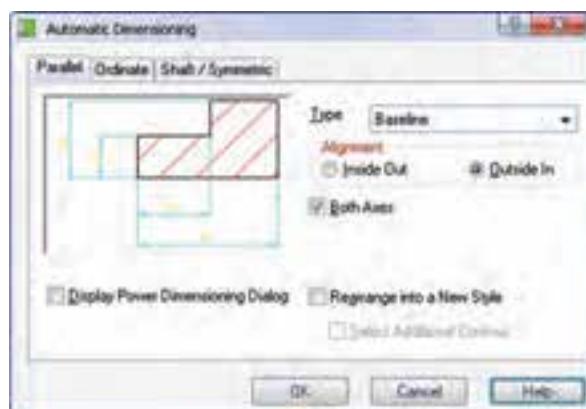


اندازه‌گذاری مایل

چنانچه بعد از انتخاب خط و هنگام تعیین موقعیت عدد Select اندازه از گزینه‌ی Options استفاده کنیم، پنجره‌ی Dimension Orientation باز می‌شود که می‌توانیم جهت اندازه‌گذاری را در آن تعیین کنیم. در حالت پیش‌فرض گزینه‌ی Power فعال است که به صورت هوشمند با حرکت نشانگر می‌توانیم به صورت افقی، عمودی یا مایل اندازه‌گذاری کنیم. سه گزینه‌ی بعدی برای اندازه‌گذاری افقی، عمودی و مایل استفاده می‌شود. اما با استفاده از گزینه‌ی Rotated می‌توانیم اندازه‌های آبلیک یا چرخیده را درج کنیم.

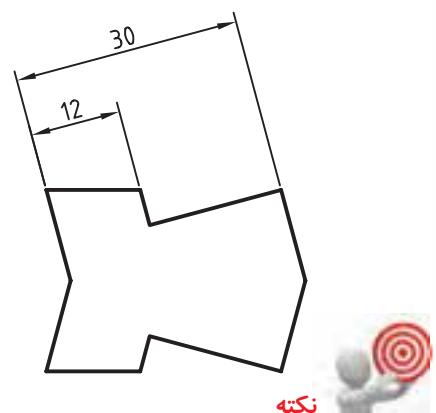


چنانچه گزینه‌ی Use Distance Snap تیک خورده باشد می‌توانیم با استفاده از فیلد Distance فاصله‌ی بین خطوط اندازه را با هم و بالهی قطعه تعیین کنیم که در این حالت با حرکت نشانگر به نزدیکی این نقطه، خط اندازه در آن موقعیت قفل می‌شود.

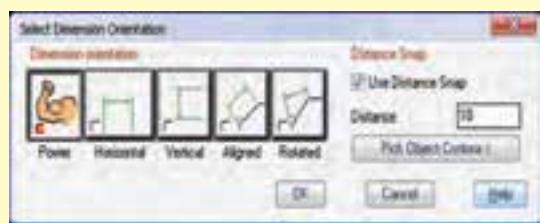


اندازه‌گذاری زنجیری

برای درج اندازه‌گذاری زنجیری گزینه‌ی Chain را از منوی کرکره‌ای Type در زبانه‌ی Parallel انتخاب می‌کنیم. بعد از انتخاب موضوعات برای اندازه‌گذاری باید اولین نقطه‌ی اندازه‌گذاری و راستای درج اندازه‌ها را تعیین کنیم.

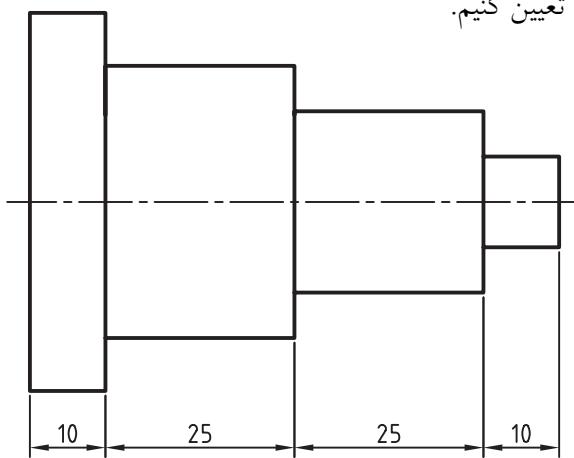

اندازه‌گذاری مختصاتی

برای درج اندازه‌گذاری مختصاتی گزینه‌ی Current یعنی استاندارد جاری را از منوی Standard (ISO) کرکره‌ای Type در زبانه‌ی Ordinate انتخاب می‌کنیم. بعد از انتخاب موضوعات برای اندازه‌گذاری باید نقطه‌ی مبدأ و راستای درج اندازه‌ها را تعیین کنیم.

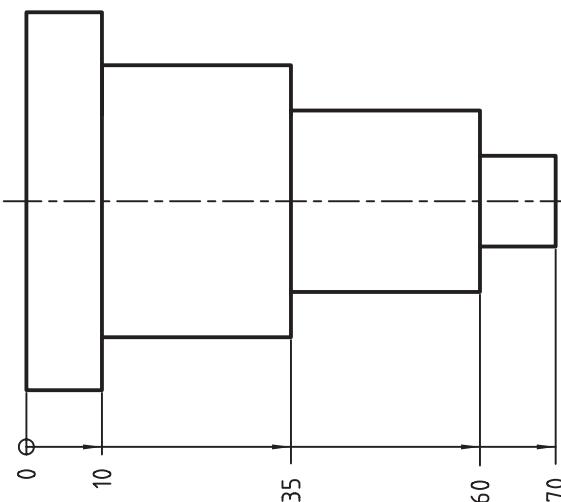


این پنجره شامل سه زبانه است: زبانه‌ی Parallel برای درج اندازه‌های موازی پلکانی و زنجیری؛ زبانه‌ی Ordinate برای درج اندازه‌های مختصاتی؛ و زبانه‌ی Shaft / Symmetric برای درج اندازه‌های نمای روبه‌رو و نمای جانبی شفت و اندازه‌های متقارن.


انواع اندازه‌های قابل درج با استفاده از اندازه‌گذاری خودکار

اندازه‌گذاری پلکانی

برای درج اندازه‌گذاری پلکانی گزینه‌ی Baseline را از منوی کرکره‌ای Type در زبانه‌ی Parallel انتخاب می‌کنیم. چنانچه بخواهیم اندازه‌گذاری در دو راستای افقی و عمودی درج شود باید گزینه‌ی Both Axes را تیک بزنیم. بعد از انتخاب موضوعات برای اندازه‌گذاری باید سطح مبدأ یا اولین نقطه‌ی اندازه‌گذاری را تعیین کنیم.

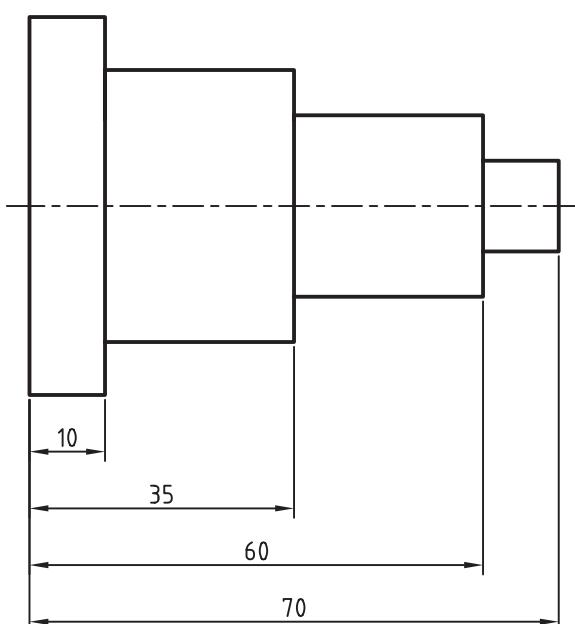

باید نقطه‌ای روی محور تقارن و راستای درج اندازه‌ها را تعیین کنیم.

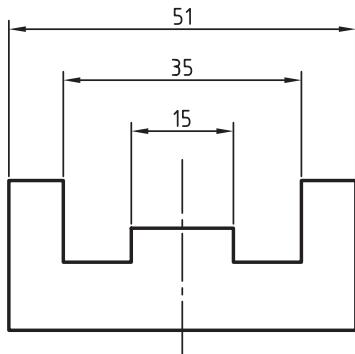


اندازه‌گذاری به صورت پارامتریک

اندازه‌های موجود در پروفایل را به سه صورت می‌توانیم نمایش دهیم: به صورت عدد که مقدار عددی اندازه نمایش داده می‌شود؛ به صورت پارامتر که هر اندازه به صورت یک پارامتر منحصر به فرد است که حرف d به همراه یک عددی که سیستم تعیین می‌کند؛ و بالاخره به



اندازه‌گذاری نمای رو به روی شفت

برای درج اندازه‌گذاری نمای رو به روی شفت گزینه‌ی Shaft (Front View) را از منوی کرکره‌ای Type در زبانه‌ی Shaft / Symmetric انتخاب می‌کنیم. بعد از انتخاب موضوعات برای اندازه‌گذاری باید نقطه‌ای روی محور شفت و راستای درج اندازه‌ها را تعیین کنیم.

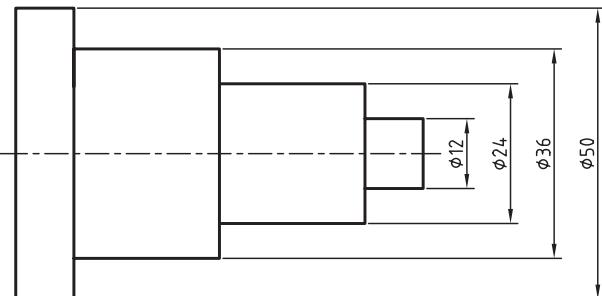

اندازه‌گذاری نمای جانبی شفت

برای درج اندازه‌گذاری نمای جانبی شفت گزینه‌ی Shaft (Side View) را از منوی کرکره‌ای Type در زبانه‌ی Shaft / Symmetric انتخاب می‌کنیم. بعد از انتخاب موضوعات برای اندازه‌گذاری باید راستای درج اندازه‌ها را تعیین کنیم.

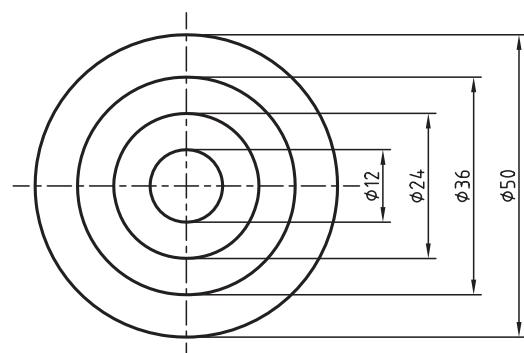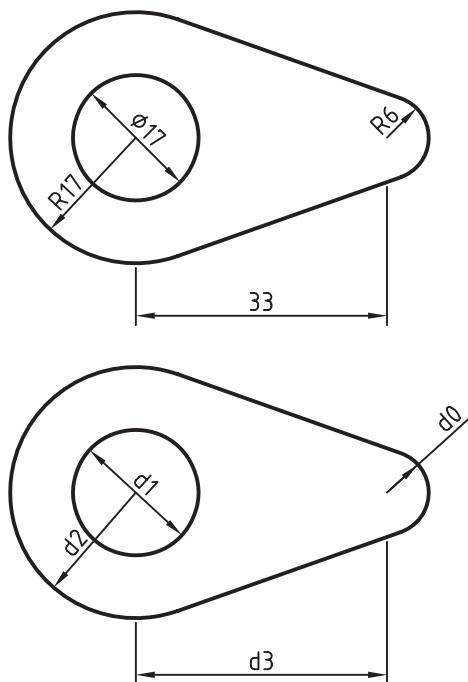

اندازه‌گذاری متقارن

برای درج اندازه‌گذاری متقارن گزینه‌ی Symmetric را از منوی کرکره‌ای Type در زبانه‌ی Shaft / Symmetric انتخاب می‌کنیم. بعد از انتخاب موضوعات برای اندازه‌گذاری

ایجاد یک معادله

برای ایجاد معادله نمایش اندازه‌ها را به صورت معادله درمی‌آوریم. سپس روی اندازه‌ای که می‌خواهیم برای آن یک معادله تعریف کنیم دوبار کلیک می‌کنیم تا پنجره‌ی Exact Dimensioning نمایش داده شود. در فیلد Distance معادله‌ی مورد نظر را تایپ می‌کنیم. مثلاً دستورالعمل ایجاد یک معادله‌ی ساده برای یک مستطیل به شرح زیر است:

می‌خواهیم مستطیلی ترسیم کنیم که نسبت اضلاع آن همواره ۱ به ۲ باشد، یعنی ضلع بزرگ مستطیل دوباره ضلع کوچک آن باشد.

۱. مستطیل را به صورت آزاد با دستور Rectangle ترسیم می‌کنیم.


۲. با استفاده از دستور Profile آن را به پروفایل تبدیل می‌کنیم.

۳. با انتخاب گزینه‌ی Dimensions As Equations در منوی راست‌کلیک، اندازه‌ها را به صورت معادله نمایش می‌دهیم.


۴. پارامترهای ضلع کوچک و ضلع بزرگ را مشاهده می‌کنیم و به خاطر می‌سپاریم.

۵. روی اندازه‌ی ضلع بزرگ دوبار کلیک می‌کنیم تا پنجره‌ی Power Dimensioning نمایش داده شود.

۶. در فیلد Exact Distance معادله‌ی $d1=2*d3/3$ را تایپ می‌کنیم (در اینجا $d1$ معرف پارامتر ضلع کوچک است).

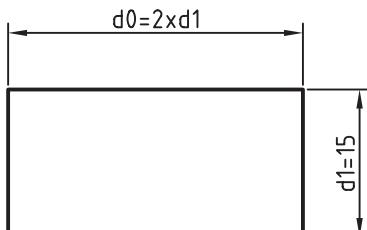

صورت معادله‌ی بین پارامترها که در این حالت می‌توانیم برای هر اندازه یک معادله بنویسیم.

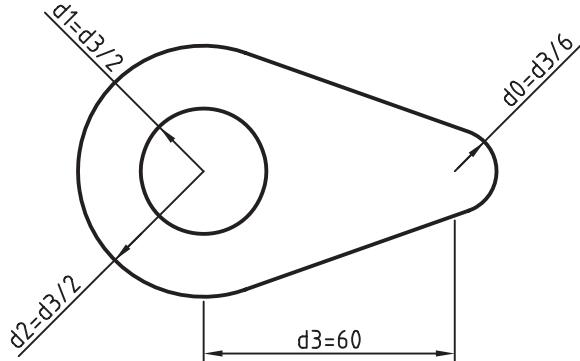

نکته

برای نمایش اندازه‌ها به صورت عدد که پیش‌فرض نمایش اندازه‌های است از منوی راست‌کلیک به صورت زیر استفاده می‌کنیم:

Dimensioning >> Dimensions As Numbers

برای نمایش اندازه‌ها به صورت پارامتر از منوی راست‌کلیک به صورت زیر استفاده می‌کنیم:

Dimensioning >> Dimensions As Parameters

و برای نمایش اندازه‌ها به صورت معادله از منوی

راست‌کلیک به صورت زیر استفاده می‌کنیم:

Dimensioning >> Dimensions As Equations

با دقت در شکل فوق و مشاهده اندازه‌ها به صورت معادله، متوجه می‌شویم که اندازه‌ی کمان‌ها و دایره تابع اندازه‌ی خطی فاصله‌ی بین دو مرکز است. یعنی با تغییر این اندازه‌ی خطی می‌توانیم کل شکل را به یک نسبت بزرگ یا کوچک کنیم به طوری که همواره نسبت موجود بین این اندازه‌ها حفظ می‌شود.