

ساعات آموزش		
نظری	عملی	جمع
۵	۲۷	۳۲

## راه اندازی موتورهای الکتریکی با کلیدهای دستی

هدف‌های رفتاری: هنرجو باید در پایان این فصل بتواند:

- ۱- ساختمان کلید و قسمت‌های اصلی آن را شرح دهد.
- ۲- انواع کلیدهای دستی سه فاز را نام ببرد.
- ۳- ساختمان و طرز کار کلیدهای گردان دستی سه فاز زبانه‌ای را شرح دهد.
- ۴- مفهوم علائم اختصاری کلیدهای گردان زبانه‌ای را شرح دهد.
- ۵- مدار داخلی انواع کلیدهای گردان سه فاز زبانه‌ای را با استانداردهای VDE و IEC رسم کند (1-0، چپ‌گرد- راست‌گرد، ستاره مثلث).
- ۶- موتورهای سه فاز را به وسیله کلید زبانه‌ای (0،1) راه اندازی کند.
- ۷- موتور سه فاز را به وسیله کلید زبانه‌ای (1، 0، 2) چپ‌گرد، راست‌گرد، راه اندازی کند.
- ۸- موتور سه فاز را به صورت ستاره مثلث به وسیله کلید زبانه‌ای راه اندازی کند.
- ۹- موتور سه فاز را به صورت ستاره مثلث چپ‌گرد و راست‌گرد به وسیله کلید زبانه‌ای راه اندازی کند.
- ۱۰- موتور سه فاز دو سرعته (سیم پیچ جداگانه یا دالاندر) را به وسیله کلید زبانه‌ای راه اندازی کند.
- ۱۱- یک موتور یک فاز با سیم پیچ راه انداز را به وسیله کلید زبانه‌ای راه اندازی کند.
- ۱۲- کنتور سه فاز اکتیو و رآکتیو را در مدار ببندد.

### مقدمه

است؛ اما از آن جا که هنوز بخش عظیمی از دستگاه‌های موجود از کلیدهای دستی گردان یک فاز و سه فاز استفاده می‌کنند و به تعویض، تعمیر و یا تبدیل به سیستم‌های جدید نیاز دارند، ضروری است که هنرجویان با ساختمان، طرز کار، کاربرد و همچنین با نقشه‌های فنی مدار داخلی آن‌ها آشنا شوند و مهارت‌های لازم را به دست آورند. این مهارت‌ها یکی از مشاغل بازار کشور را تشکیل می‌دهد.

بهره‌برداری مطمئن و بدون وقفه از انرژی الکتریکی تا اندازه‌ی زیادی به خصوصیات و طرز کار وسایل کنترل کننده از جمله کلیدها- بستگی دارد. در سال‌های اخیر تولیدکنندگان تجهیزات الکتریکی، براساس نیاز بازار، انواع کلیدها را با خواص الکتریکی و مکانیکی هماهنگ با شرایط بهره‌برداری و جنبه‌های اقتصادی تولید کرده‌اند. پیشرفت صنعت اتوماسیون نیاز به کلیدهای دستی یک فاز و سه فاز را در صنایع پیشرفته کم کرده


## ۱- ساختمان کلید

برعهده دارند. اما کنتاکت‌ها، به دلیل تحمل تنش‌های مکانیکی هنگام قطع و وصل و تنش‌های الکتریکی ناشی از نوع بار الکتریکی<sup>۱</sup> و تغییرات مقدار بار<sup>۲</sup> در طول زمان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. ساخت کنتاکت‌ها، با توجه به جنس خاص و سرعت قطع و وصل و شکل آن‌ها، به تخصص‌های مختلف و تکنولوژی ویژه‌ای نیاز دارد.

اگر چه کلیدهای الکتریکی، با توجه به شرایط کاری و کاربردهای مختلف، از نظر شکل و اندازه‌ی ساختمانی اختلافات زیادی دارند، اما هر کلیدی (مطابق شکل ۳-۱) اجزای اصلی را داراست.



شکل ۳-۲، قسمت‌های یک کلید فشار ضعیف را، کامل‌تر از نوع قبلی، نشان می‌دهد.

هر کدام از اجزای کلید نقش عمده و اساسی را در کلید

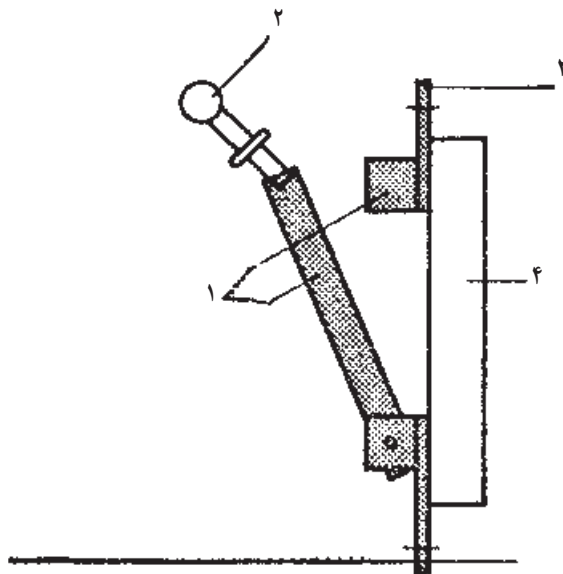

- ۱- کنتاکت‌های ثابت و متحرک
- ۲- دسته فرمان قطع و وصل
- ۳- ترمینال‌های اتصال ورودی و خروجی
- ۴- شاسی نصب قطعات
- ۵- قاب محافظ

شکل ۳-۱

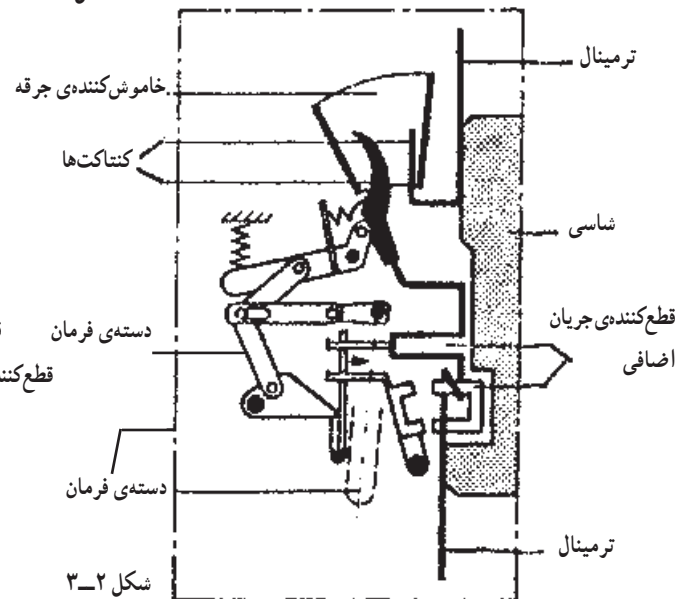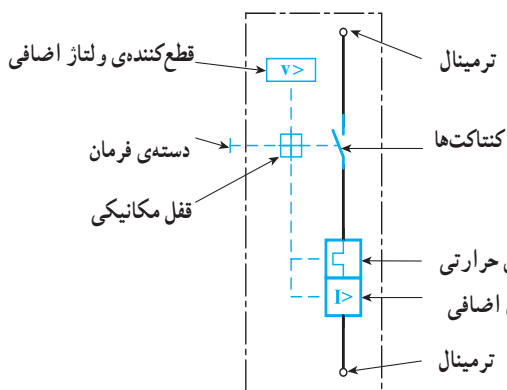

شکل ۳-۲


۱- بارهای الکتریکی اهمی، سلفی، خازنی یا ترکیبی از آن‌ها

۲- در بعضی از مصرف‌کننده‌ها مقدار مقاومت ظاهری (امپدانس) در طول زمان تغییر می‌کند؛ مانند مقاومت فیلامان لامپ‌ها


## ۲- انواع کلیدهای ساده

استوانه (حول محور آن) کنتاکت‌های ثابتی را به یکدیگر وصل یا از همدیگر قطع می‌کند.

اگر قسمت‌های فرو رفته‌ی استوانه در جلوی کنتاکت‌های ثابت قرار بگیرند، حالت قطع کلید و اگر قسمت‌های برآمده در جلوی کنتاکت‌های ثابت قرار بگیرند، حالت وصل کلید اتفاق می‌افتد. عمر مفید این کلیدها به دلیل تماس زیاد کنتاکت‌ها کم است؛ از این رو، امروزه از آن‌ها در صنعت کم‌تر استفاده می‌شود.

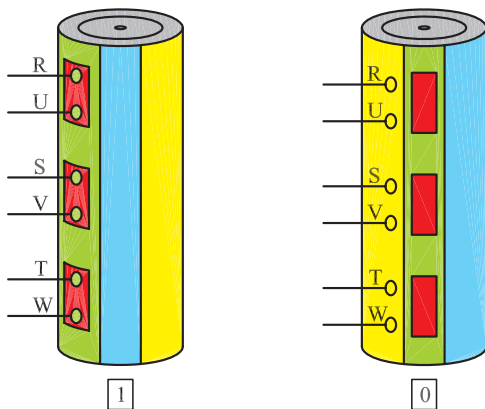

الف - نحوه‌ی عمل یک کلید غلتکی با حروف قدیم

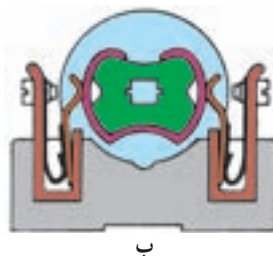

شکل ۳-۴

### کلید زبان‌های


امروزه در صنعت از کلیدهای زبان‌های، به دلیل مزایای زیاد آن‌ها نسبت به دو نوع دیگر، استفاده‌ی بیشتری می‌شود (چون نسبت به کلید غلتکی عمر زیادتری دارد و نسبت به کلید اهرمی جریان بیشتری را از خود عبور می‌دهد).

در این کلید (مطابق شکل ۳-۵) به جای استفاده از نوارهای هادی و تیغه‌های ثابت، استوانه را طوری طراحی می‌کنند که چندین برجستگی و فرورفتگی داشته باشد و با حرکت استوانه به‌دور محور

از نظر ساختمان، کلیدها را به صورت اهرمی، غلتکی و زبان‌های می‌سازند. در زیر ساختمان هر یک از آن‌ها توضیح داده شده است.

### کلید اهرمی

این کلیدها (مطابق شکل ۳-۳) دارای انواع مختلف یک فاز، دو فاز و سه فازند. در این کلیدها، نیرو به وسیله‌ی یک اهرم به تیغه‌های متحرک کلید وارد می‌شود و آن‌ها را به کنتاکت‌های ثابت وصل می‌کند. از این کلیدها بیش‌تر در مدارهای جریان کم استفاده می‌شود. در صنعت به آن «کلید چاقویی» یا «کلید کاردی» می‌گویند. در برخی از این کلیدها فیوز نیز تعبیه شده است.

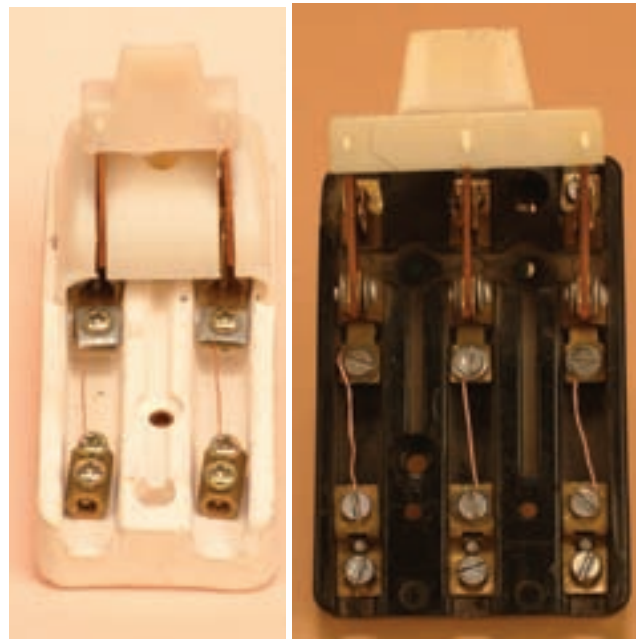

شکل ۳-۳


### کلید غلتکی

این کلید (مطابق شکل ۳-۴) از یک استوانه‌ی عایق ساخته شده است که حول محوری به صورت غلتک دوران می‌کند. بر روی استوانه نوارهای هادی‌ای قرار گرفته‌اند که با حرکت


خود، زبانه بالا و پایین برود. زبانه‌ی مزبور کنتاکت‌های متحرک (پلاتین) را به کنتاکت‌های ثابت، وصل یا از آن‌ها جدا (قطع) می‌کند. کلید زبانه‌ای به صورت‌های توکار و روکار ساخته می‌شود. در صنعت به این کلیدها «کلید سلکتور» هم می‌گویند.

در کلیدهای زبانه‌ای، علاوه بر اتصالات داخلی، ممکن است در خارج نیز چند پیچ به وسیله‌ی یک قطعه فلز مسی ثابت به یکدیگر اتصال یابند.

در شکل ۳-۶ نمای ظاهری یک کلید سلکتور (زبانه‌ای) و اجزای تشکیل دهنده‌ی آن نشان داده شده است.

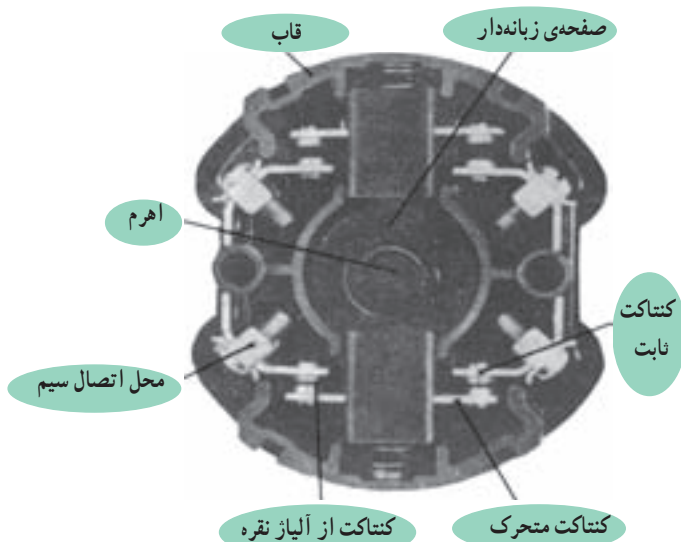

شکل ۳-۵

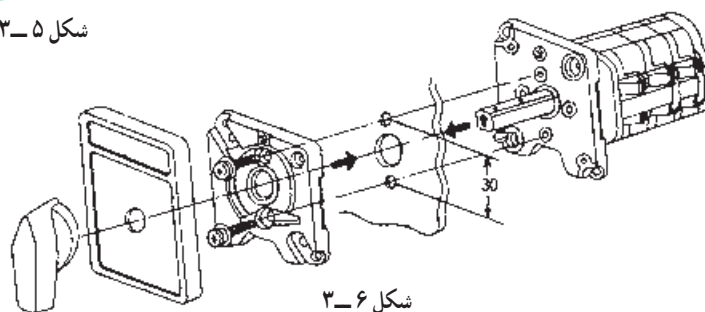

شکل ۳-۶

### ۳- کاربرد کلیدهای دستی

این کلید براساس کاربردهای زیر در انواع مختلفی تولید و به بازار عرضه می‌شوند:

- ۱- قطع و وصل ساده مدار و ماشین‌های الکتریکی؛
  - ۲- تغییر اتصال موتورهای الکتریکی (ستاره، مثلث)؛
  - ۳- تغییر جهت گردش موتورهای الکتریکی (چپ‌گرد، راست‌گرد)؛
  - ۴- تغییر سرعت موتورهای الکتریکی (کند، تند)؛
  - ۵- ترکیبی از مراحل فوق (چپ‌گرد، راست‌گرد، ستاره، مثلث)؛
  - ۶- انتخاب‌کننده‌های فاز (کلید ولت‌متر).
- در بازار کلیدهای دیگری وجود دارند که برای مصارف خاص صنعتی و عمومی ساخته می‌شوند. در این فصل شما با ساختمان، طرز کار و رسم مدار داخلی کلیدهای صنعتی آشنا می‌شوید و در کارگاه روش اتصال آن‌ها را به مصرف‌کننده‌ها به صورت عملی فرا می‌گیرید.

تصویر	نام کلید
	قطع و وصل ساده (۱-۰)
	معکوس کننده‌ی جهت گردش موتور (چپ‌گرد، راست‌گرد) (۲-۰-۱)
	ستاره- مثلث (Δ-۱-۰)
	ستاره- مثلث، چپ‌گرد، راست‌گرد (Δ-۱-۰-۱-Δ)
	چند سرعت (۲-۱-۰) و (۳-۲-۱-۰)
	راه‌اندازی موتورهای تک فاز
	انتخاب کننده‌ی فاز (برای دستگاه‌های اندازه‌گیری) (مانند کلید ولت‌متر)


به منظور به روز کردن اطلاعات هنرجویان، استانداردهای جدید همراه استانداردهای قدیم آورده شده است. هنرجویان برای هماهنگ شدن با شرایط جدید تکنولوژی و نوآوری‌های صنعتی باید استانداردهای جدید و قدیم را فراگیرند و برای تبدیل نقشه‌های قدیمی و جدید به یکدیگر مهارت‌های لازم را کسب کنند.

## ۴- اتصال موتورهای الکتریکی سه فاز به شبکه‌ی برق با کلید قطع و وصل (0-1)


شمای حقیقی و فنی: در شکل ۷-۳، شمای حقیقی و فنی کلید زبانهای برای راه‌اندازی یک موتور سه فاز نشان داده شده است. با توجه به نقشه‌ی این مدار در استاندارد IEC، سه فاز L1، L2 و L3 به ترمینال‌های ۱ و ۳ و ۵ اتصال می‌یابد و ترمینال‌های خروجی ۲، ۴ و ۶ به سرهای موتور U1، V1 و W1 متصل می‌شوند.

اصول کار: کلید زبانهای (0-1) دو حالت قطع و وصل دارد. برای راه‌اندازی موتور سه‌فاز یک بار باید سه فاز L1، L2 و L3 را به سرهای U1، V1 و W1 در موتور اتصال دهد و در حالت دوم باید این اتصال را قطع کند. حالت کاری این کلید به صورت زیر است:


L1 → U1  
L2 → V1  
L3 → W1

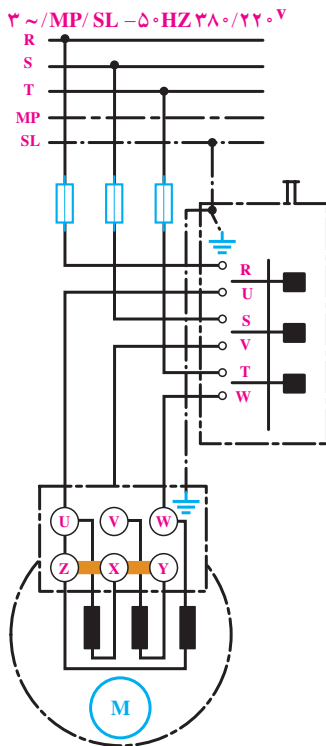

ج- شمای حقیقی (استاندارد قدیم VDE)

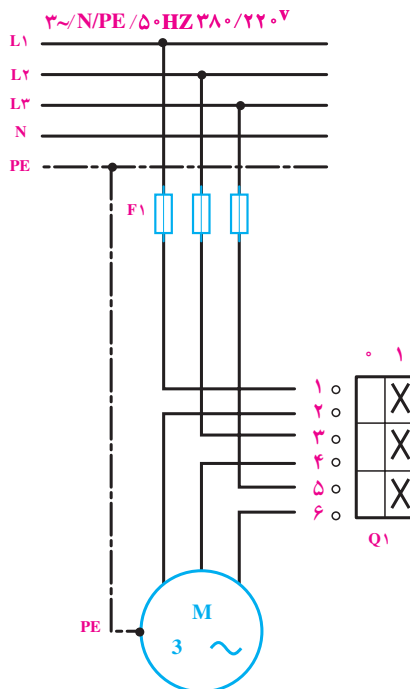

ب- شمای حقیقی (استاندارد IEC)

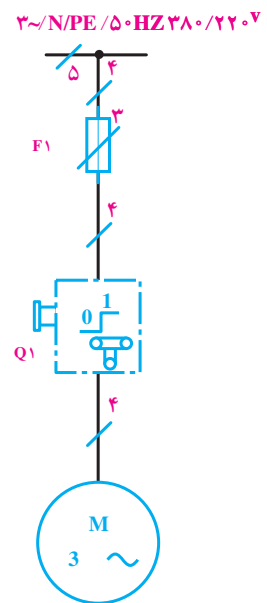

الف- شمای فنی (استاندارد IEC)


شکل ۷-۳



می‌کنید.

با رعایت اندازه‌های داده شده روی شکل، مدار را اتصال دهید و پس از تأیید مربی، مدار را در حالت وصل قرار دهید و موتور را راه‌اندازی کنید.

هدف: راه‌اندازی یک موتور سه‌فاز را با کلید زبانهای (۱-۰). در شکل ۳-۸، نحوه‌ی کابل‌کشی و برق‌رسانی به یک موتور سه‌فاز آسنکرون توسط کلید زبانهای (۱-۰) را مشاهده

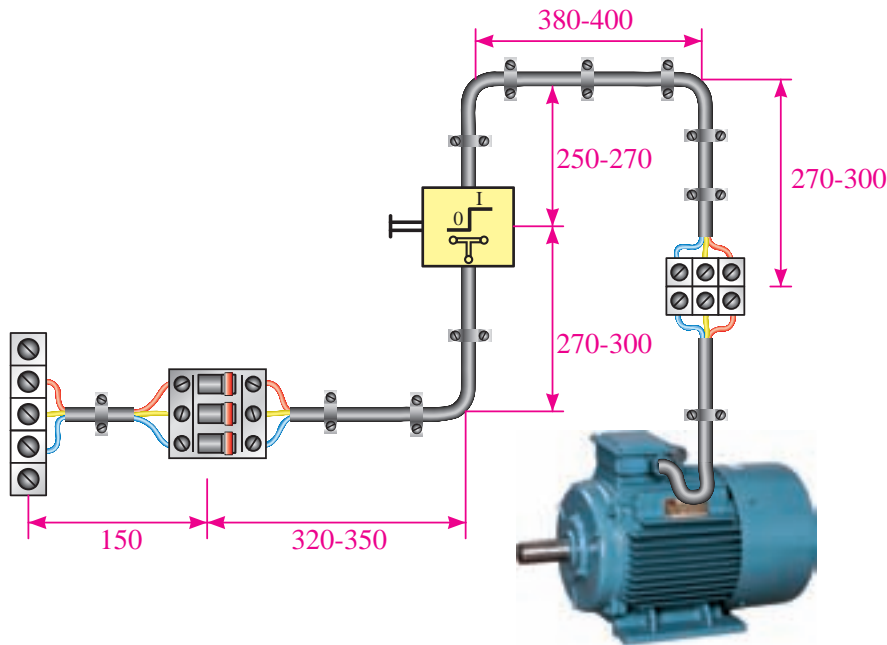

شکل ۳-۸

## ۵- تغییر جهت گردش موتورهای سه فاز

$L_1 \rightarrow U_1$   
 $L_2 \rightarrow V_1$   
 $L_3 \rightarrow W_1$

در حالت راست‌گرد

(جای دو سر سیم عوض می‌شود)

$L_1 \rightarrow V_1$   
 $L_2 \rightarrow U_1$   
 $L_3 \rightarrow W_1$

در حالت چپ‌گرد

در خیلی از موارد دستگاه‌های الکتریکی نظیر ماشین تراش، بالابرها، نقاله‌ها و ... نیازمند تغییر جهت گردش از راست‌گرد به چپ‌گرد یا به‌عکس‌اند.


اصول کار: کلید دارای سه حالت (0) قطع، (1) چپ‌گرد و (2) راست‌گرد است.

مشاهده می‌شود که در یک فاز مشترک‌اند و می‌توان به رابطه کلی زیر دست یافت:

$$\begin{array}{l} \underline{L} \qquad \qquad \underline{R} \\ V_1 \longrightarrow L_1 \longrightarrow U_1 \\ U_1 \longrightarrow L_2 \longrightarrow V_1 \\ W_1 \longrightarrow L_3 \longrightarrow W_1 \end{array} \quad \text{فاز مشترک}$$

کلیدهای زبانه‌ای چپ‌گرد و راست‌گرد در دو نوع موقت کار و دائم کار ساخته می‌شوند. نوع موقت کار برای راه‌اندازی جراثقال‌ها در کارخانجات مورد استفاده قرار می‌گیرد. موقت کار تا زمانی که دست روی کلید است کار می‌کند. شکل ۹-۳ شمای حقیقی و فنی کلید چپ‌گرد-راست‌گرد زبانه‌ای را نمایش داده است.

از مقایسه‌ی حالت‌های چپ‌گرد و راست‌گرد با یکدیگر

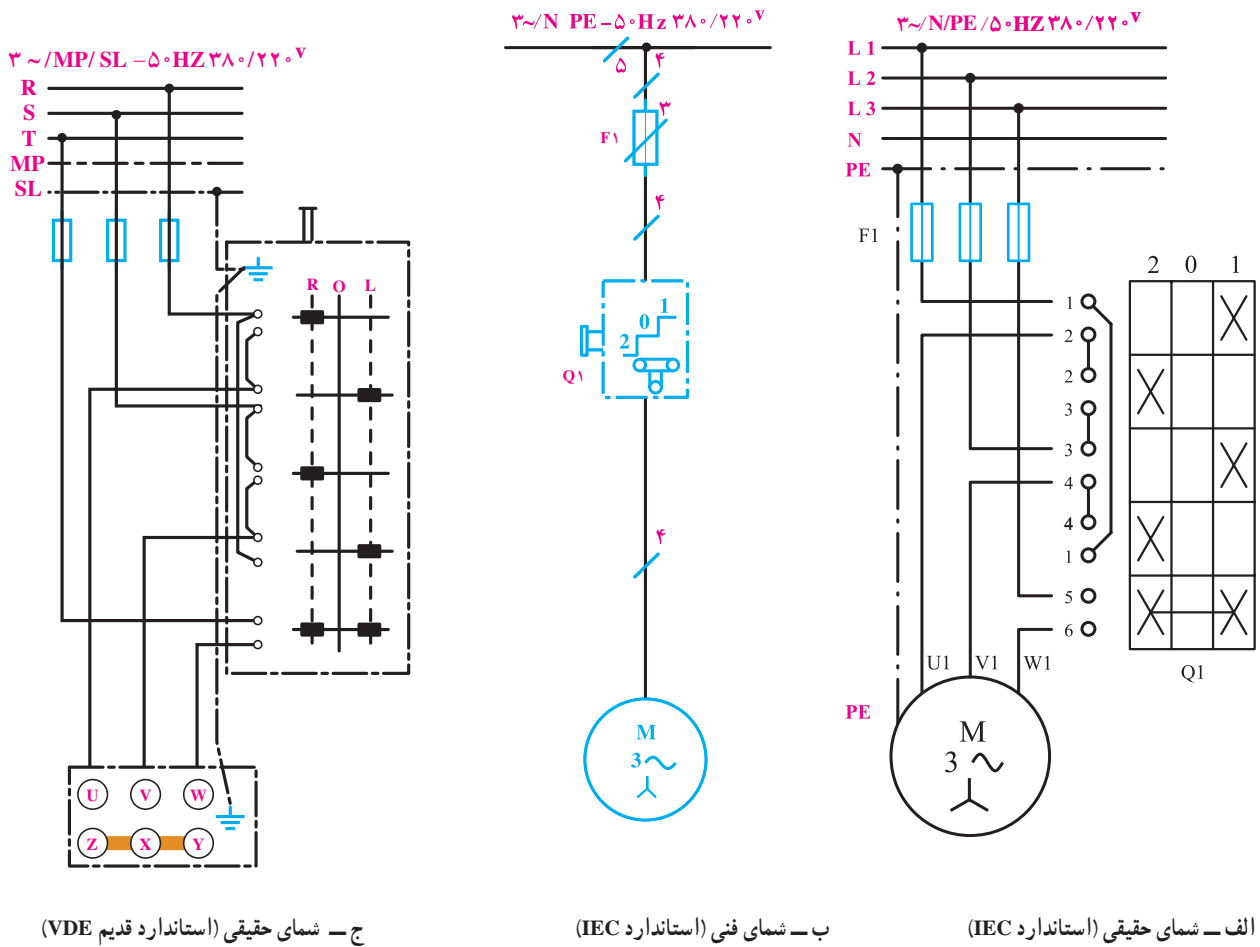

شکل ۹-۳




## کار عملی ۲

پرسش :

- ۱- اگر یکی از فازهای مدار چپ گرد - راست گرد یک موتور سه فاز قطع باشد، هنگام وصل کلید، موتور در چه جهتی گردش خواهد کرد؟ چرا؟
- ۲- اگر یکی از فازهای موتور سه فاز در حین کار قطع شود، در صورت تغییر حالت کلید (از چپ به راست) چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا؟
- ۳- کاربردهایی از مدار تغییر جهت گردش موتورها در صنعت را بنویسید.

**هدف :** راه اندازی موتور سه فاز به صورت چپ گرد - راست گرد با کلید زبانه‌ای (1-0-2) در شکل ۱-۳، نحوه‌ی کابل کشی و برق رسانی به یک موتور سه فاز آسنکرون توسط کلید زبانه‌ای (1-0-2) را مشاهده می‌کنید. با رعایت اندازه‌های داده شده روی شکل، مدار را اتصال دهید و پس از تأیید مری، با قرار دادن مدار در حالت وصل، موتور را راه اندازی کنید.

- قبل از آزمایش مدار، قسمت‌های مختلف آن را از لحاظ رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.

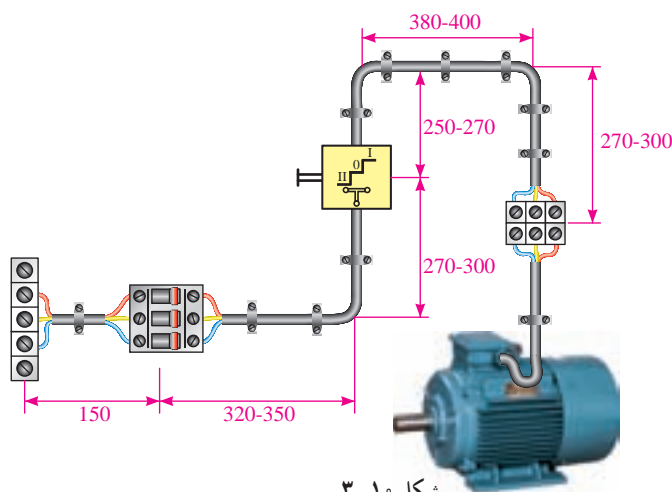

شکل ۱-۳

## ۶- راه اندازی موتورهای سه فاز به صورت ستاره مثلث

موتور نیز بالا خواهد رفت).  
به همین دلیل است که موتورهای با قدرت پایین را مستقیماً به شبکه وصل می‌کنند و موتورهای دارای جریان بالا و قدرت زیاد را توسط روش‌های راه اندازی، جریان آن‌ها را کنترل می‌کنند، یکی از این روش‌های راه اندازی موتورهای سه فاز، اتصال ستاره مثلث است و این روش را در موتورهایی استفاده می‌کنند که می‌توانند در شبکه مورد نظر اتصال مثلث داشته باشند و با استفاده از مدارهای ستاره مثلث به شبکه اتصال می‌دهند.


برای این که یک موتور از حالت سکون به دور نامی برسد، آن را با وسایلی که «راه انداز» نامیده می‌شود به کار می‌اندازند. اگر موتورهای الکتریکی با قدرت بالا را مستقیماً به شبکه وصل کنیم، جریان راه اندازی حدود ۴ تا ۷ برابر جریان نامی از شبکه دریافت می‌کند؛ در نتیجه احتمال دارد سیم‌های رابط و وسایل حفاظتی صدمه ببینند. به همین جهت موتورها را به گونه‌ای راه اندازی می‌کنند که بتوان جریان راه اندازی را کنترل و آن را محدود کرد (البته هر چه جریان راه اندازی بیش‌تر باشد گشتاور راه اندازی



جدول ۳-۱- طرز اتصال موتورهای سه فاز با قدرت های نامی مختلف به شبکه را نشان می دهد.

جدول ۳-۱- طرز اتصال موتورهای سه فاز با قدرت های نامی مختلف به شبکه


روش های راه اندازی	قدرت نامی	
	در شبکه ۲۳۰V	در شبکه ۴۰۰V
راه اندازی به صورت مستقیم	۳ kw تا ۱/۵kw	۴ kw تا ۲/۲kw
راه اندازی به صورت ستاره مثلث	۵/۵ kw تا ۳kw	۱۱ kw تا ۴kw

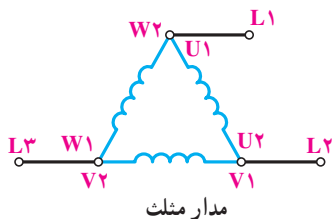

## کنترل جریان راه اندازی با استفاده از مدار ستاره مثلث

همان طور که در فصل ۱ خواندید، کلاف های فازهای

مختلف موتور را به صورت زیر نشان می دهند:

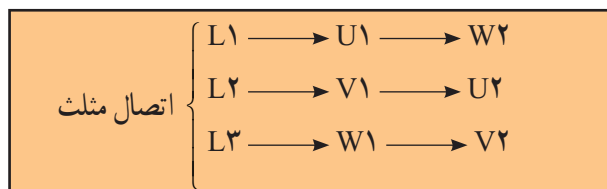

همان طور که گفته شد، موتورهای قدرت بالا را به صورت

ستاره مثلث راه اندازی می کنند.

$$V_L = \sqrt{3}V_P, I_L = I_P = \frac{V_P}{Z} = \frac{V_L}{\sqrt{3}Z}$$

در اتصال ستاره

$$P_\lambda = 3P_{Ph} = 3(V_P)(I_P) \cos \varphi$$

بنابراین:



معادله ۱-۱

$$P_\lambda = 3\left(\frac{V_L}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{V_L}{\sqrt{3}Z}\right) \cos \varphi = \frac{V_L^2}{Z} \cos \varphi$$

$$I_L = \sqrt{3}I_P = \sqrt{3}\left(\frac{V_L}{Z}\right) \text{ و } V_L = V_P$$

در اتصال مثلث



$$P_\Delta = 3V_P I_P \cos \varphi = 3V_L \cdot \frac{V_L}{Z} \cos \varphi = 3\frac{V_L^2}{Z} \cos \varphi$$

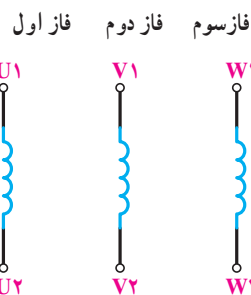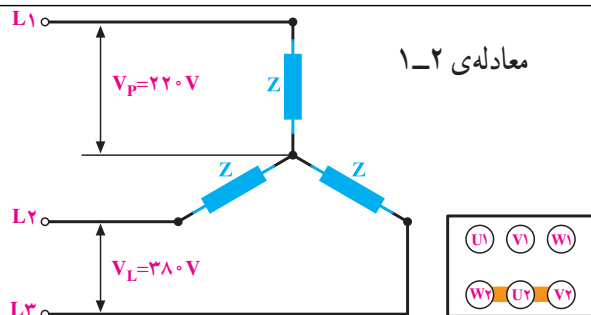


این کلاف ها را در اتصال ستاره مثلث، به اشکال زیر،

به شبکه وصل می کنند تا مدار ستاره و مدار مثلث به دست آید.


طبق حالات زیر اتصالات ستاره و مثلث به وجود می آید.

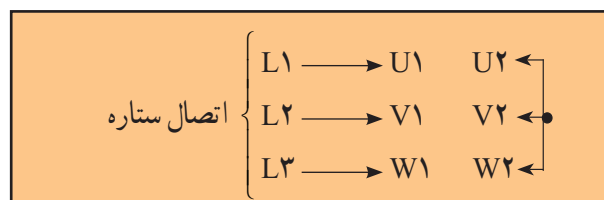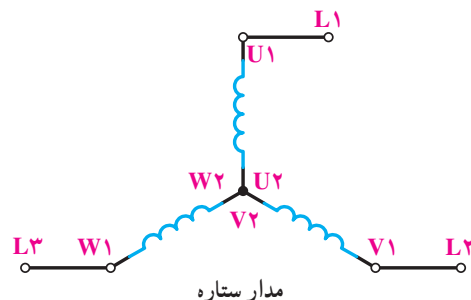

شکل ۱۱-۳، شمای حقیقی و شمای فنی مدار راه اندازی یک موتور سه فاز آسنکرون را با کلید ستاره مثلث زبانه‌ای در استاندارد IEC نشان می‌دهد.

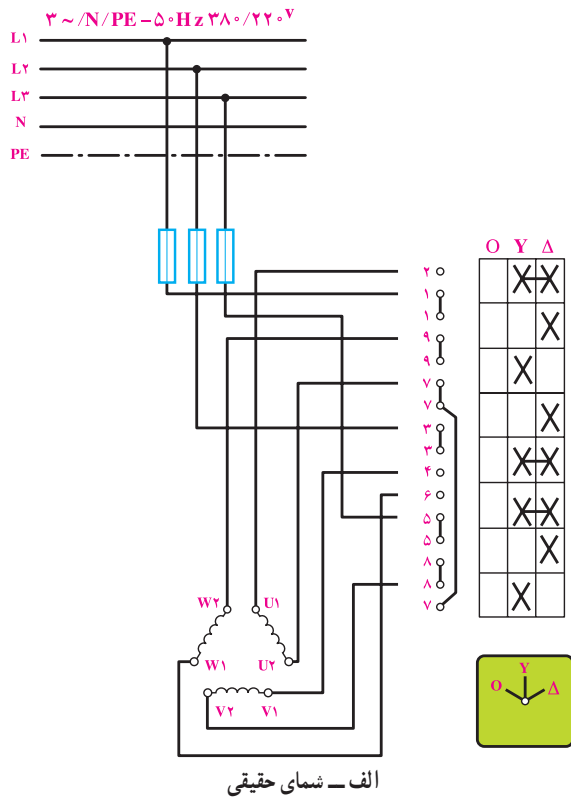

۳ ~ /N/PE-۵۰Hz ۳۸۰/۲۲۰V

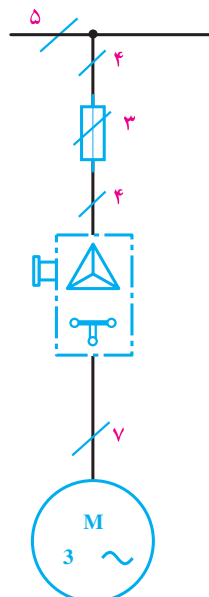


شکل ۱۱-۳

از مقایسه‌ی معادلات ۱-۱ و ۱-۲ می‌توان نتیجه گرفت قدرت در حالت مثلث

$$P_{\Delta} = 3P_{\lambda}$$

نتیجه: براساس رابطه‌ی به‌دست آمده، می‌توان نتیجه گرفت که قدرت موتور در حالت ستاره،  $\frac{1}{3}$  قدرت موتور در حالت مثلث است. گفتنی است قدرت موتور در حالت مثلث همان قدرت نامی موتور است.<sup>۱</sup>

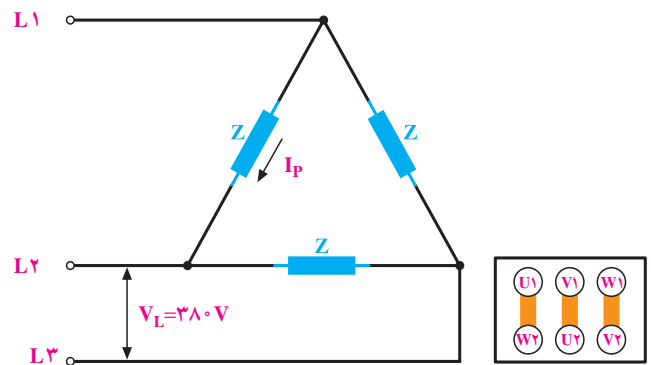

برای بررسی جریان‌های مدار در حالات ستاره و مثلث و مقایسه‌ی آن‌ها نسبت به یکدیگر باید براساس قانون اهم جریان‌های فاز و خطی هر حالت را به‌دست آوریم و سپس نسبت جریان‌های خطی دو حالت را می‌نویسیم.

$$I_{L\lambda} = \frac{V_P}{Z} = \frac{V_L}{\sqrt{3}Z} \quad \text{حالت ستاره}$$

$$I_{L\Delta} = \sqrt{3}I_P = \sqrt{3}\left(\frac{V_L}{Z}\right) \quad \text{حالت مثلث}$$

$$\frac{I_{L\lambda}}{I_{L\Delta}} = \frac{\frac{V_L}{\sqrt{3}Z}}{\sqrt{3}\frac{V_L}{Z}} = \frac{1}{3} \quad I_{L\lambda} = \frac{1}{3}I_{L\Delta}$$

نتیجه: جریان در حالت مثلث، ۳ برابر جریان در حالت ستاره است.


۱- این مطلب در مورد موتورهایی که توانایی راه‌اندازی به صورت ستاره و مثلث را دارند صادق است.



### کار عملی ۳

هدف: راه‌اندازی موتور سه‌فاز به صورت ستاره مثلث با کلید زیانه‌ای.

در شکل ۳-۱۲ نحوه‌ی کابل‌کشی و برق‌رسانی به یک موتور سه‌فاز آسنکرون ۳۸۰/۶۶۰V را مشاهده می‌کنید. با رعایت اندازه‌های داده شده، مدار را اتصال دهید و پس از تأیید مربی، با قرار دادن کلید در حالت وصل موتور را راه‌اندازی نمایید.

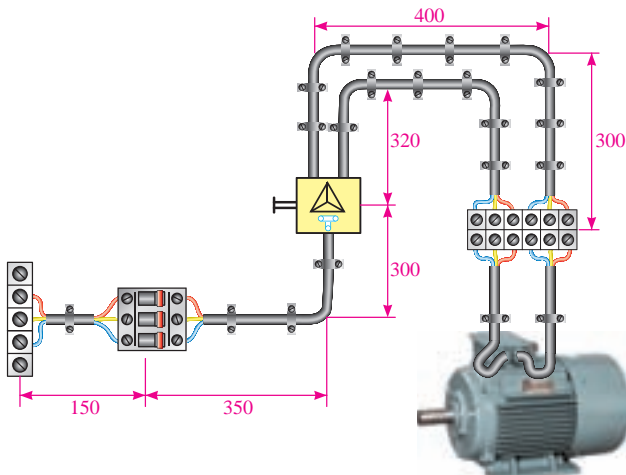

شکل ۳-۱۲

## ۷- تغییر سرعت موتورهای سه‌فاز

سرعت میدان دوار مغناطیسی موتورهای چند فاز، با فرکانس جریان، نسبت مستقیم و با تعداد جفت قطب‌های سیم‌بندی، نسبت معکوس دارد.

$$n_s = \frac{60 \times f}{P}$$

در این فرمول،  $n_s$  تعداد دور سرعت سنکرون برحسب دور در دقیقه (R.P.M) و  $f$  فرکانس برحسب هرتز (Hz) و  $P$  تعداد جفت قطب سیم‌بندی موتور است.

در این قسمت تغییر سرعت موتور آسنکرون را، به روش‌های مختلف تغییر قطب، بررسی می‌کنیم.

یکی از ساده‌ترین روش‌های تغییر سرعت موتورهای الکتریکی، تغییر قطب سیم‌بندی آن است که به دو روش کلی و متداول صورت می‌گیرد:


بسیاری از دستگاه‌های صنعتی با چند سرعت کار می‌کنند؛ مانند ماشین مته، دستگاه‌های تراش، دستگاه‌های بالابرنده، دستگاه‌های نساجی و ...

در صنعت برق جهت تغییر سرعت، روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این قسمت به چند روش از آن‌ها اشاره می‌شود:

- ۱- تغییر سرعت به روش تغییر ولتاژ؛
- ۲- تغییر سرعت به روش تغییر فرکانس؛
- ۳- تغییر سرعت به روش تغییر مقاومت روتور؛
- ۴- تغییر سرعت به روش تغییر قطب با سیم‌پیچ‌های جداگانه؛
- ۵- تغییر سرعت به روش تغییر قطب با یک سیم‌پیچ (موتور دوسرعتی که به نام دالاندر مشهور است).


نحوه‌ی اتصال موتور دوسرعتی با سیم‌پیچ جداگانه به صورت

زیر است :

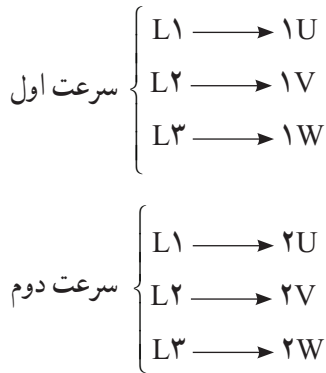


## ۷-۱- موتور سه‌فاز دو یا چندسرعتی با سیم‌پیچ جداگانه


در این گونه موتورها به ازای هر سرعت یک سیم‌پیچ با تعداد قطب‌های مشخص در محیط استاتور قرار داده می‌شود. هر یک از سیم‌پیچ‌ها دارای تعداد قطب معین هستند و از هر سیم‌پیچ سرهایی جداگانه روی تخته کلم موتور خارج می‌شود. موتورهای با سیم‌پیچ جداگانه می‌توانند دارای دو، سه و یا چهار سرعت باشند که هر یک از آنها را با اندیس‌های ۲، ۳ و یا ۴ روی تخته کلم موتور نشان می‌دهند. تصاویر شکل ۱۳-۳ نحوه‌ی نام‌گذاری و مدار موتورهای در سیم‌پیچ جداگانه در استاندارد IEC و VDE را نشان می‌دهند.

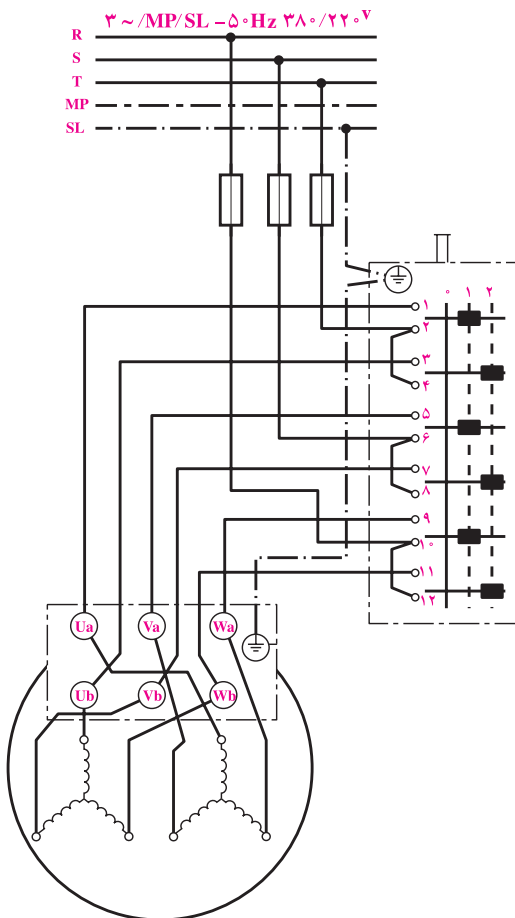

ج - راه‌اندازی موتور با دو سیم‌پیچ جدا دوسرعتی با اتصال ستاره در استاندارد VDE

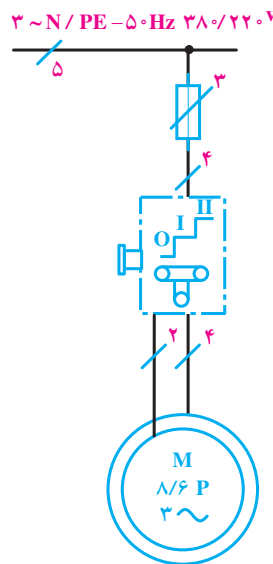

ب - شمای فنی موتور دوسرعتی با دو سیم‌پیچ جدا در استاندارد IEC

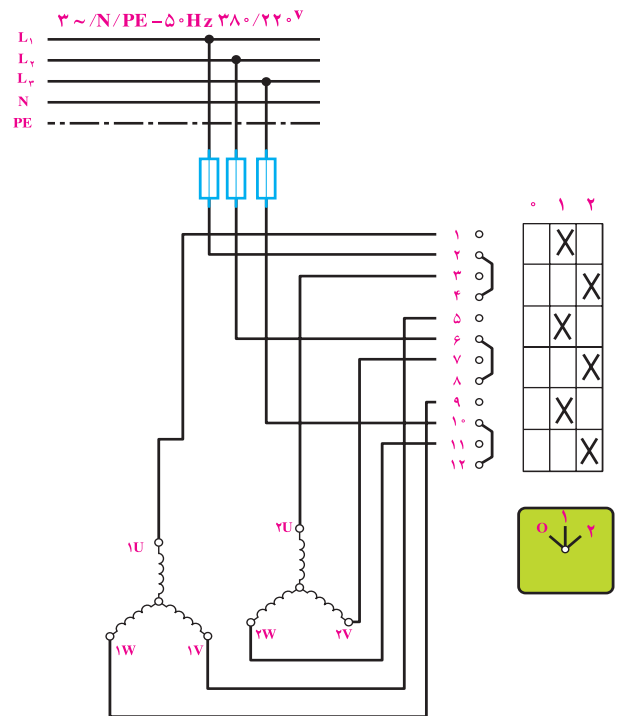

الف - شمای حقیقی اتصال موتور سیم‌پیچ جداگانه دوسرعتی در استاندارد IEC

## ۷-۲- موتور سه فاز دوسرعه دالاندر


از جمله موتورهای سه فاز دوسرعه خاص موتور دالاندر است، چرا که در این گونه موتورها از یک سیم پیچ برای دو سرعت استفاده می شود و نسبت سرعت در آن ها  $\frac{1}{3}$  است. یعنی موتورهای سه فاز دالاندر (۲ و ۴ قطب)؛ (۸ و ۴ قطب) یا (۱۲ و ۶ قطب) که در فرکانس ۵۰ هرتز کار می کنند به ترتیب دارای سرعت های (۳۰۰۰ و ۱۵۰۰ دور)، (۱۵۰۰ و ۷۵۰ دور) و (۱۰۰۰ و ۵۰۰ دور) هستند.

برای تغییر قطب در موتورهایی که دارای یک سیم پیچ هستند، باید نوع اتصال موتور را تغییر داد. برای این منظور از اتصال دالاندر استفاده می شود. برای تعداد قطب بیشتر، اتصال سیم پیچ های استاتور را به صورت مثلث و برای تعداد قطب کم تر، سیم پیچ های استاتور را به صورت ستاره ی دوپل وصل می کنند (شکل ۱۴-۳).

در این نوع اتصال ولتاژ هر سیم پیچ در هر دو حالت تنها مقدار کمی تغییر می کند.

موتورهای با اتصال دالاندر اغلب دارای شش سرسیم در روی تخته کلم هستند و فقط می توانند به یک ولتاژ اتصال یابند. موتورهای با اتصال دالاندر در دورهای مختلف دارای قدرت های متفاوت هستند و در مواردی می توان به کار برد که نسبت سرعت های مورد نیاز  $\frac{1}{3}$  باشد. در استاندارد قدیم VDE سرهای موتور دالاندر (۱U، ۱V، ۱W) را برای سرعت کم با حروف Va، Ua، و Wa و برای سرعت زیاد (۲U، ۲V، ۲W) را با حروف Vb، Ub، و Wb نشان می دهند.




تخته کلم موتور سه فاز دالاندر به صورت شکل ۱۵-۳ است.

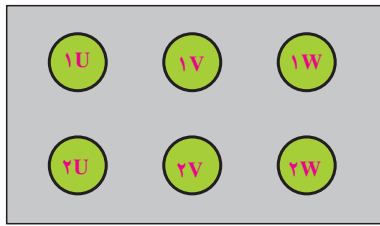


شکل ۱۵-۳

نحوه ی اتصال موتور برای سرعت های کم و زیاد به صورت

زیر است:

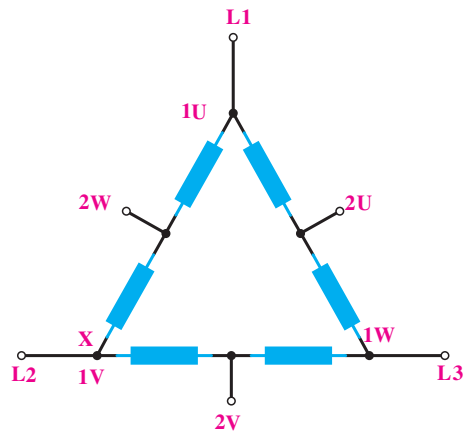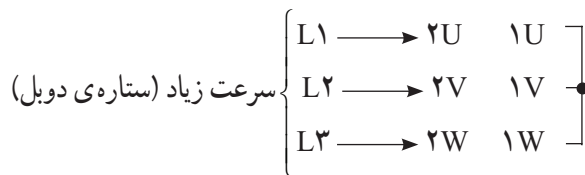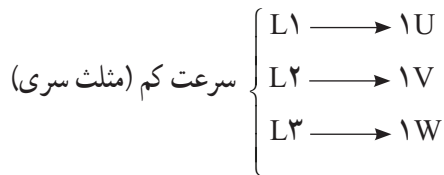


(a) اتصال مثلث سری

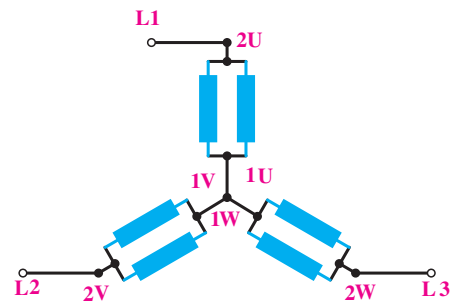


(b) اتصال ستاره ی دوپل

شکل ۱۴-۳


در شکل ۳-۱۶ شمای حقیقی و فنی مدار راه اندازی موتور دالاندر در استانداردهای VDE قدیم و IEC را مشاهده می کنید.

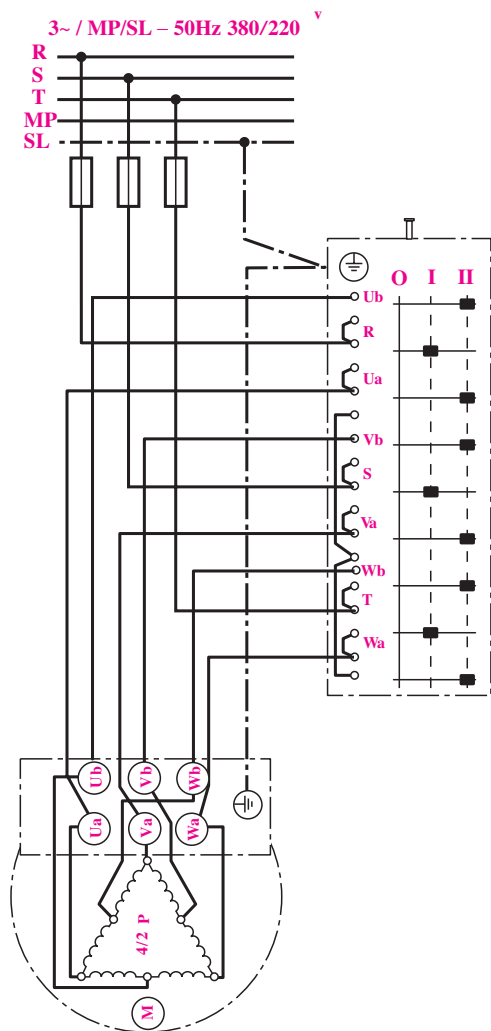

ج - شمای حقیقی مدار دالاندر در استاندارد VDE قدیم

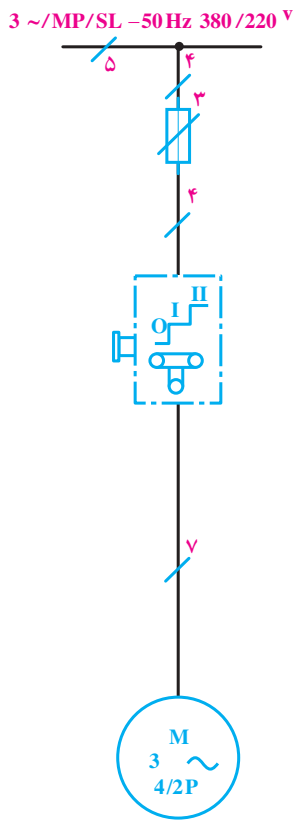

ب - شمای فنی مدار دالاندر در استاندارد VDE قدیم

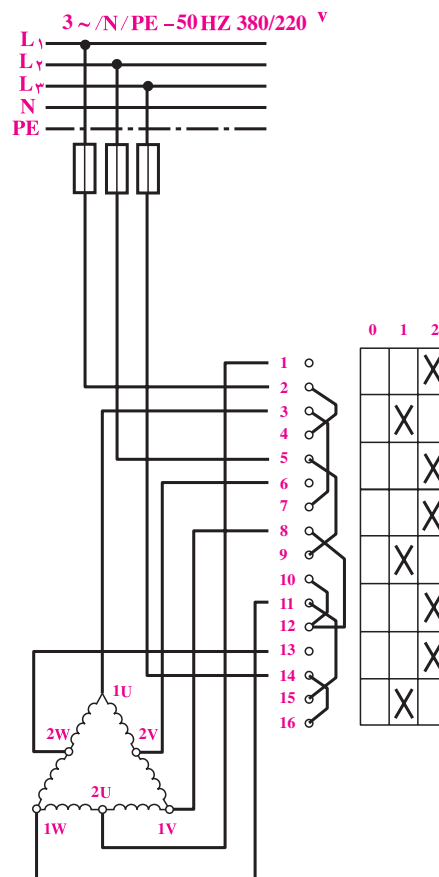

الف - شمای حقیقی مدار دالاندر در استاندارد IEC

شکل ۳-۱۶




### کار عملی ۴

هدف: راه‌اندازی موتور سه‌فاز دوسرعته دالاندر با کلید زبانه‌ای (0-I-II)

در شکل ۳-۱۷، نحوه‌ی کابل‌کشی و برقرسانی به یک موتور سه‌فاز آسنکرون توسط کلید زبانه‌ای (0-I-II) را مشاهده می‌کنید.

با رعایت اندازه‌های داده شده در شکل، مدار را اتصال دهید و پس از تأیید هنرآموز خود، با قرار دادن کلید در حالت وصل، موتور را راه‌اندازی کنید.

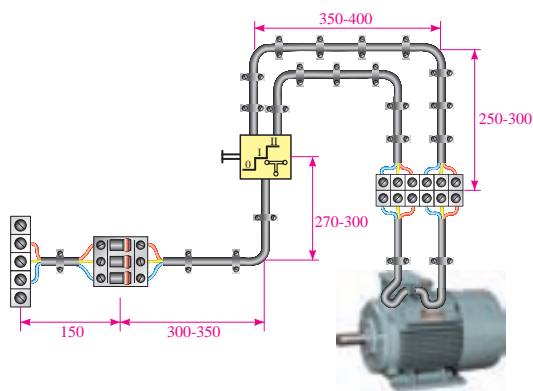


شکل ۳-۱۷

## ۸- راه‌اندازی موتورهای یک‌فاز آسنکرون با سیم‌پیچ راه‌انداز موقت

این‌که سرعت موتور به ۷۵٪ سرعت نامی رسید، سیم‌پیچ راه‌انداز از مدار خارج شود. در شکل ۳-۱۸، مدار اتصال داخلی کلیدهای راه‌اندازی موتور یک‌فاز نمایش داده شده است.

موتورهای یک‌فاز از دو گروه سیم‌پیچی تشکیل شده است که با هم حدود ۹۰ درجه اختلاف فاز الکتریکی دارند. برای راه‌اندازی آن‌ها ابتدا باید هر دو سیم‌پیچ در مدار قرار گیرد و پس از

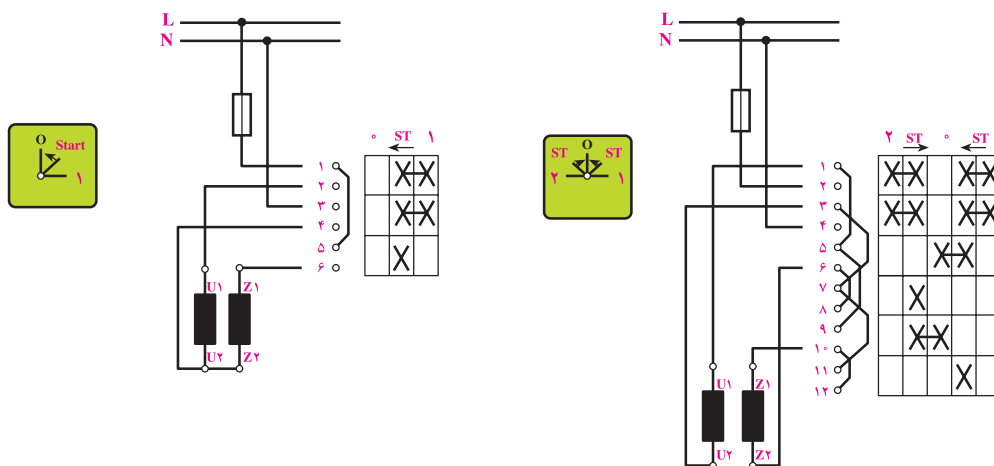


شکل ۳-۱۸


## ۹- کنتورهای سه فاز

### کنتور سه فاز اکتیو


طرز اتصال کنتور سه فاز: در برق صنعتی از کنتور سه فاز برای اندازه گیری انرژی الکتریکی، که به صورت  $RI^2t$  در مصرف کننده ها به مصرف می رسد، استفاده می شود. کنتور سه فاز (مطابق شکل ۱۹-۳) از دو کنتور یک فاز، که در یک محفظه قرار گرفته، تشکیل شده و طرز اتصال آنها شبیه یک وات متر سه فاز است. در کنتور سه فاز دو مغناطیس دایمی، جهت تنظیم تعداد دور صفحه‌ی آلومینیومی، طوری تعبیه شده اند که هر کدام از مغناطیس ها روی یک صفحه‌ی آلومینیومی اثر می گذارند. کنتورهای اکتیو سه فاز، انرژی مصرفی را برحسب کیلووات ساعت در شبکه های سه سیم و چهار سیم اندازه گیری می کنند. اتصال کنتور سه فاز سه سیم یا چهار سیم به شبکه می تواند به طور مستقیم یا به وسیله ی ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ باشد. نقشه ی اتصال کنتور به صورت مستقیم و غیر مستقیم (با مبدل های ولتاژ و جریان) در شکل های ۱۹-۳ و ۲۰-۳ نشان داده شده است.

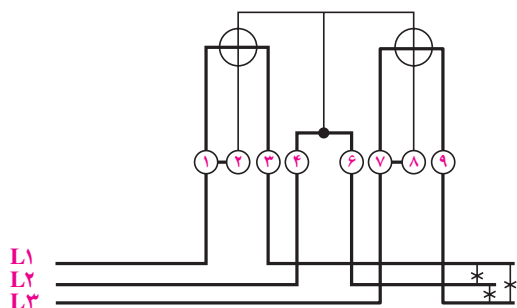

شکل ۱۹-۳- کنتور سه فاز سه سیمه

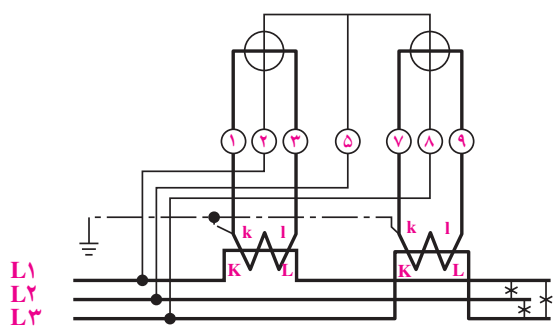

شکل ۲۰-۳- کنتور سه فاز سه سیمه با مبدل جریان

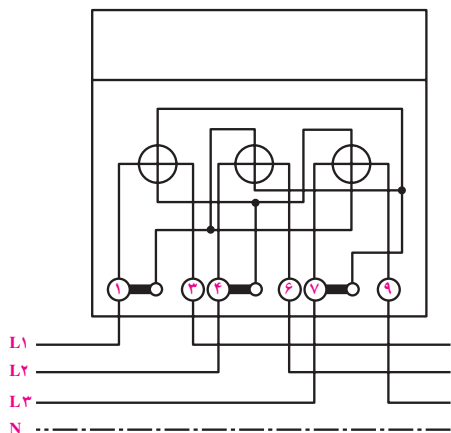

شکل ۲۱-۳- روش اتصال کنتور راکتیو سه فاز به شبکه

### کنتور سه فاز راکتیو

در کارخانجات صنعتی، برای اندازه گیری مصرف مقدار انرژی در بارهای سلفی ترانسفورماتورها و موتورهای الکتریکی ماشین آلات، از کنتور راکتیو استفاده می شود. ساختمان داخلی و طریقه ی عمل این کنتور درست مانند کنتور اکتیو است؛ با این تفاوت که کنتور اکتیو نمی تواند این نوع انرژی را اندازه گیری کند. در این کنتور باید مدار اتصالات سیم پیچ های داخل کنتور طوری باشد که بین جریان سیم پیچ ولتاژ و سیم پیچ جریان  $90^\circ$  درجه اختلاف فاز ایجاد شود تا مقدار مصرف انرژی الکتریکی راکتیو مدار را نشان دهد. در کنتورهای سه فاز این عمل به وسیله ی کارخانه ی سازنده با تغییر سربندی داخل آن اجرا می شود. شکل ۲۱-۳ طریقه ی اتصال کنتور راکتیو سه فاز به شبکه را نشان می دهد.

توجه داشته باشید که فیوز، در کلیه مدارها، باید در مسیر هر سه فاز  $L1$ ،  $L2$  و  $L3$  قرار گیرد.





### کار عملی ۵

هدف I: راه اندازی موتور یک فاز آسنکرون

یک موتور یک فاز با سیم پیچ راه انداز موقت را به وسیله یک کلید دستی یک فاز مطابق مدار شکل ۱۸-۳ روی تابلوی کار ببندید و پس از اتصال مدار آن را راه اندازی کنید.


موتور سه فاز الکتریکی که با یک کلید قطع و وصل (۱-۰) راه اندازی می شود.

انرژی الکتریکی وات و دواته یک موتور الکتریکی سه فاز را توسط یک کنترلر سه فاز اکتیو و راکتیو اندازه گیری کنید.  
نقشه اتصال مدار فوق را رسم کنید و آن را روی تابلوی برق ببندید.


هدف II: اندازه گیری انرژی الکتریکی وات و دواته یک

مطالعه ای  
آزاد

امروزه در کاتالوگ کلیدهای سه فاز از نقشه های دیگری برای نشان دادن وضعیت های عملکردی کنتاکت های داخل کلید استفاده می شود. در این جا جهت آشنایی، تنها تصویر چند نمونه ی کاتالوگ کلید نشان داده شده است (شکل های ۲۲-۳ و ۲۳-۳).

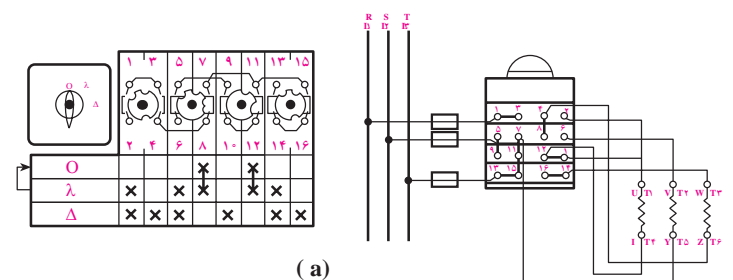


(a)

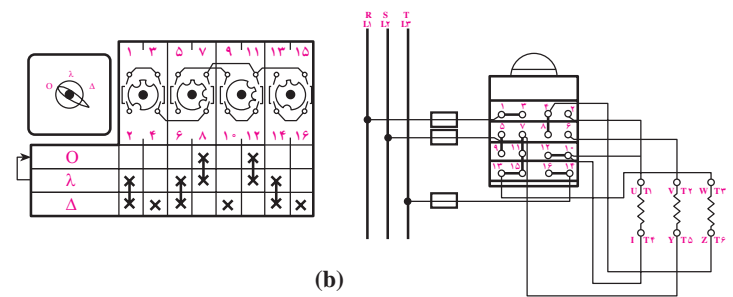

(b)

O					
I	X	X	X	X	X
D	X	X	X	X	X

شکل ۲۳-۳

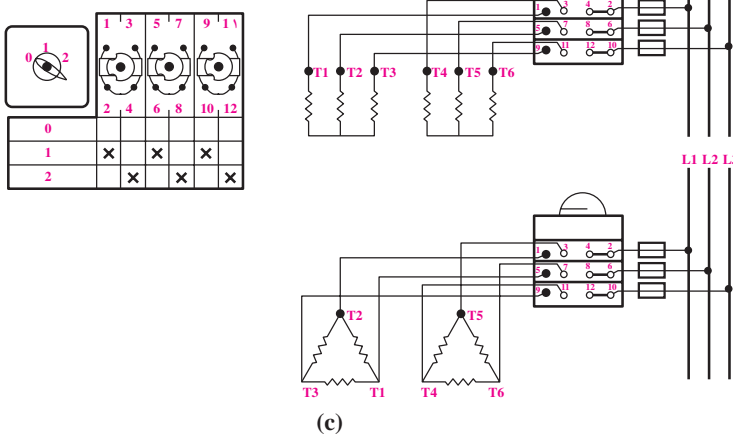

(c)

شکل ۲۲-۳