

هدف کلی

ایجاد تغییرات رفتاری در دانشآموزان (هنرجویان) رشته تأسیسات بهنحوی که قادر باشند با بهره‌گیری از اصول و فناوری روز ورقه‌های فولادی و لوله‌های فولادی را با ایجاد قوس الکتریکی به روش دستی جوشکاری نمایند.

جدول زمانبندی آموزش

ردیف	فصل	ساعت‌های نظری یا عملی
۱	فصل اول : جوش کاری با قوس الکتریکی	۴
۲	فصل دوم : الکترودها	۲
۳	فصل سوم : حفاظت و اینمنی	۲
۴	فصل چهارم : نکات فنی در جوش با قوس دستی	۲
۵	فصل پنجم : روش‌های دیگر جوش با قوس الکتریکی	۳
۶	فصل ششم : جوش مقاومتی	۲
۷	فصل هفتم : تمرین‌های عملی جوش کاری با قوس دستی	۱۰۵

مقدمه

جوش کاری علاوه بر این که نقش ارزنده‌ای در تولید دارد، در توسعه و گسترش صنایع و مرمت قطعات نیز، اثر بسیار مطلوبی دارد. امروزه برای تولید اتومبیل‌های جدید، کارخانه‌های سازنده میلیون‌ها دلار صرف دستگاه و ابزارهای مدرن جوش کاری و نیز تحقیقات می‌نمایند.

بسیاری از پل‌ها، ساختمان‌های فلزی، کشتی‌ها و خطوط لوله‌ی ماشین‌های راهماسازی و کشاورزی را از طریق جوش کاری می‌سازند و تولید می‌کنند. صنایع فضایی بدون استفاده از روش‌های مختلف جوش کاری، قادر به تولید هوایماهی‌ای غولپیکر، راکت‌ها و غیره نخواهند بود. با توسعه و پیشرفت این علم در عصر حاضر، امکان جوش کاری در خارج از جو و در فضانیز میسر شده است.

کاربرد جوش کاری در صنایع سبک هم مانند تولید تلویزیون – یخچال – کابینت‌های آشپزخانه – ماشین‌های ظرفشویی و لباس‌شویی و ... غیرقابل انکار است.


در حال حاضر کشورهای پیشرفته‌ی جهان از روش‌های بسیار متنوع جوش کاری مانند لیزر – الکترون بیم – اولتراسونیک – انفجاری و اصطکاکی استفاده می‌کنند.

جوشکاری با قوس الکتریکی

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- قوانین الکتریسیته در استفاده صحیح از دستگاه‌های جوشکاری را شرح دهد.
- ۲- ساختمان ماشین‌های جوشکاری را از نظر نوع شدت جریان برق توضیح دهد.
- ۳- ساختمان ترانسفورماتور جوشکاری را تشریح نماید.
- ۴- نحوه کنترل بازده و یکسوکردن شدت جریان را توضیح دهد.
- ۵- نحوه یکسوکردن شدت جریان را شرح دهد.
- ۶- ویژگی ژنراتور جوشکاری را از نظر وضعیت شدت جریان الکتریکی توضیح دهد.
- ۷- اصول اولیه جوشکاری با استفاده از قوس الکتریکی و الکترود دستی و جریان الکتریکی مستقیم را تشریح کند.
- ۸- جوشکاری با قطب مستقیم و معکوس را توضیح دهد.
- ۹- ملاک‌هایی که در گزینش قطب (مستقیم و معکوس) جوشکاری اهمیت دارد، توضیح دهد.
- ۱۰- مشخصات ماشین‌های جوشکاری را توضیح دهد.
- ۱۱- مشخصات کابل جوشکاری و ترمینال‌های آن را توضیح دهد.
- ۱۲- مشخصات دستگاه‌ها و ابزار تمیزکننده جوشکاری را شرح دهد.
- ۱۳- مشخصات انبر الکترود را شرح دهد.
- ۱۴- ویژگی‌ها و انواع ماسک جوشکاری و لباس ایمنی را توضیح دهد.

۱- جوشکاری با قوس الکتریکی

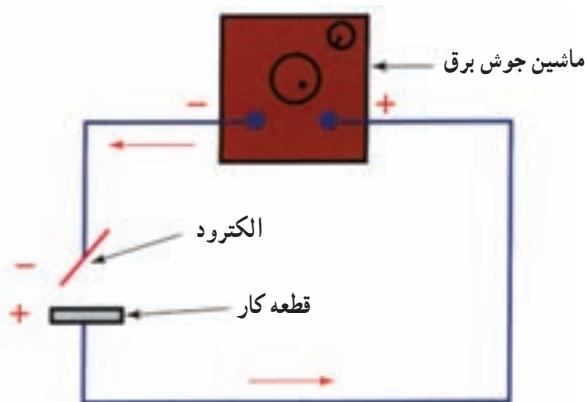

شکل ۱-۱- مدار الکتریکی ماشین جوشکاری


۱-۱- تعاریف و مقدمات

۱-۱-۱- مدار الکتریکی: مدار الکتریکی مسیری است که جریان الکتریسیته (الکترون‌ها) در آن جاری می‌شود و این مسیر از ترمینال منفی ژنراتور (جایی که شدت جریان تولید می‌شود) شروع شده به وسیله‌ی سیم یا کابل به طرف ترمینال مثبت هدایت می‌شود (شکل ۱-۱).


الکترون‌ها در مدار جریان یابند «ولتاژ» نامیده می‌شود. این نیرو مانند فشاری است که باعث جریان آب در لوله می‌شود. در سیستم آب پمپ باعث فشار است در حالی که در مدار الکتریکی ژنراتور یا ترانسفورماتور مولد فشار است که الکترون‌ها را در سیم به حرکت وارد می‌کند (ولت) است و دستگاهی که آن را اندازه گیری می‌کند «ولت متر» نامیده می‌شود (شکل ۱-۲).

۱-۱-۲ شدت جریان: شدت جریان تعداد الکترون‌هایی است که در یک ثانیه از یک نقطه از مدار می‌گذرد و واحد آن آمپر است که به طور اختصار «amp» یا «amps» نوشته می‌شود. (یک آمپر یعنی 6×10^{-18} عدد الکtron) دستگاه اندازه گیری آمپر «آمپر متر» (ampermeter) است.


۱-۱-۳ ولتاژ: نیرویی (emf)^۱ که باعث می‌شود

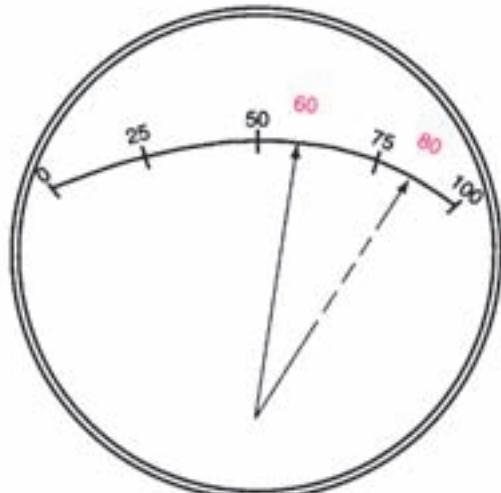

مدار باز

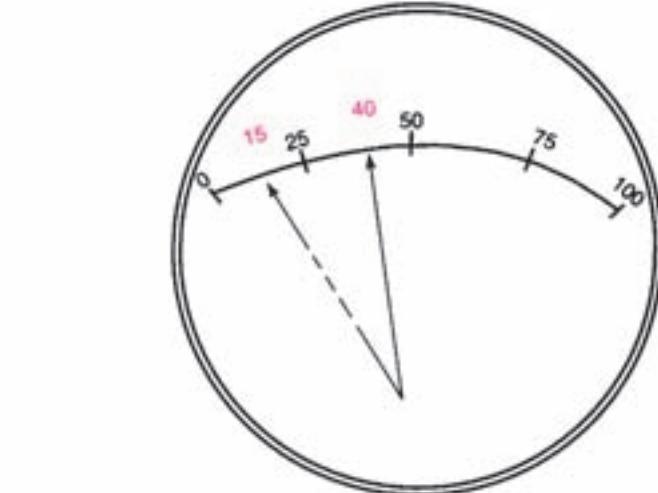


مدار بسته (در حال جوشکاری)

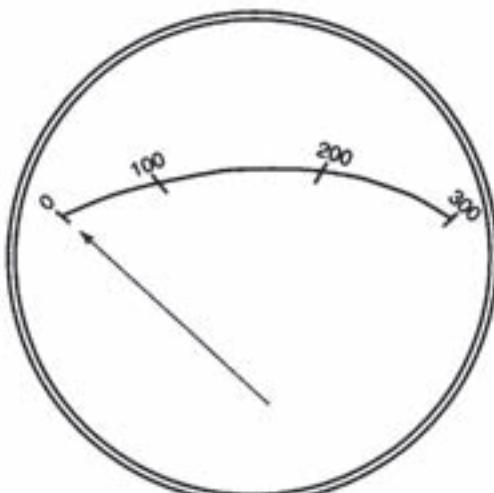

مدار باز


آمپر متر

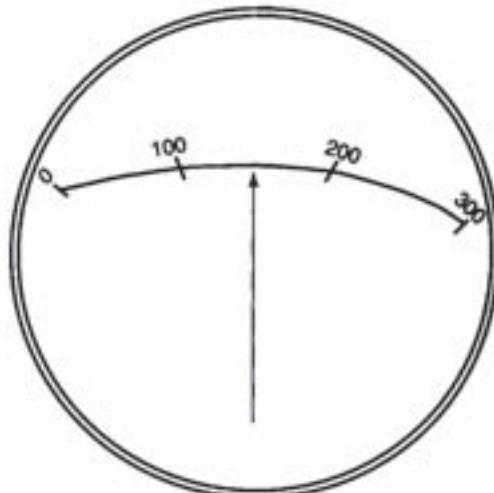

مدار بسته (در حال جوشکاری)

شکل ۱-۲- ولتاژ و آمپر متر در دستگاه جوشکاری

زیاد کرد. برای مثال از این دستگاه در روش جوشکاری با گاز آرگون برای شروع ایجاد قوس الکتریکی استفاده می‌شود. همچنین در روش برجسته جوش القایی، در دستگاه‌های اولتراسوئیک وغیره از آن استفاده می‌شود. یک سیکل کامل شدت جریان 360° است، بنابراین حداکثر ولتاژ مثبت در زاویه 90° و حداکثر ولتاژ منفی در زاویه 270° است و در زوایای 0° و 180° ، جهت ولتاژ تعویض شده، از صفر می‌گذرد (شکل ۱-۳). در جوشکاری بهتر است که یک نیمسیکل جریان متناوب را «DCSP»^۲ و نیمسیکل دیگر را «DCRP»^۳ بنامیم.

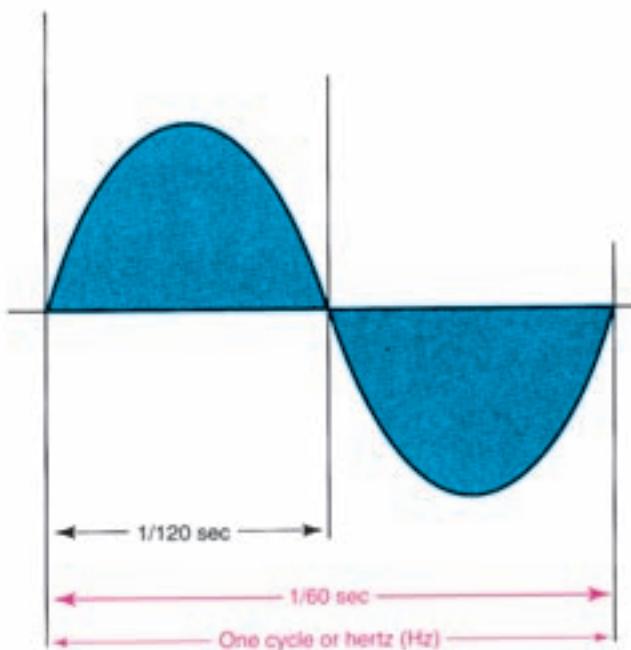

شکل ۱-۳- جریان متناوب یک سیکل یا هرتس

چون ولتاژ در جریان متناوب تغییر می‌کند، بنابراین در جوشکاری با مشکلاتی همراه است که مقدار و اندازه ولتاژ در هر نقطه از منحنی از آن جمله است؛ برای مثال اگر صحبت از ولتاژ «۲۰۰ ولت متناوب می‌شود، لازم است بدانیم که ولتاژ در طول موج منحنی سینوسی و یا هر نقطه در روی منحنی چه قدر است.

۴-۱-۱- افت ولتاژ: همچنان که در سیستم آب هر چه طول لوله نسبت به پمپ بیشتر باشد فشار آب کم می‌شود در یک مدار الکتریکی هم هرچه فاصله نسبت به ژنراتور زیادتر شود ولتاژ کمتر می‌گردد که به آن «افت ولتاژ»^۱ می‌گویند.

۴-۱-۱-۵- جریان مستقیم و متناوب (AC و DC): در جوشکاری قوس الکتریکی به طور مستقیم از انرژی الکتریکی استفاده نمی‌شود ولی آن را تبدیل به انرژی حرارتی می‌کنند و به کار می‌برند.

انرژی الکتریکی را در مقیاس بزرگ از محرک‌های مکانیکی (مانند توربین بخار - توربین آبی) و در مقیاس‌های کوچک‌تر از موتورهای دیزلی که به وسیله کوپلینگ به ژنراتور وصل می‌شود به دست می‌آورند.

دو نوع انرژی الکتریکی وجود دارد

الف - جریان مستقیم یا DC

ب - جریان متناوب یا AC

در جریان مستقیم الکترون‌ها در یک هادی فقط در یک جهت جابه‌جا می‌گردند ولی در جریان متناوب الکترون‌ها در پریودهایی جهت خود را تعویض می‌کنند.

بعضی از ژنراتورها مانند باطری و ترموکوپل، مستقیماً جریان DC تهیه می‌کنند اما بیشترین روش تهیه‌ی جریان مستقیم، از طریق جریان متناوب، به وسیله‌ی یک سوکنده‌ها (رکتی فایر) انجام می‌شود.

منحنی جریان متناوب، سینوسی‌شکل است که یک سیکل کامل آن محتوی یک نیمسیکل مثبت و یک نیمسیکل منفی است. که در هر نیمسیکل جهت جابه‌جای الکترون‌ها برعکس یک دیگر است.

۶-۱-۱- فرکانس: فرکانس یعنی تعداد سیکل‌های کامل

در زمان یک ثانیه.

در بسیاری از کشورها فرکانس جریان الکتریسیته، 60° سیکل است و در کشور ایران فرکانس 50° سیکل متناول است. به وسیله‌ی دستگاه‌هایی می‌توان تعداد سیکل‌ها را در واحد زمان

۱- افت ولتاژ در جوشکاری اهمیت خاصی دارد که در فصل‌های آینده در مورد آن بحث خواهد شد.

۲- DCSP = Direct current straight Polarity

۳- DCRP = Direct current Reverse Polarity

اگر نیم سیکل های منفی جریان «a.c» به طرف دیگر منتقل شود چنین جریانی تبدیل به «d.c» شده و آن را «نیم سیکل های یک سو» شده می نامند و دستگاهی که این عمل را انجام می دهد رکتی فایر یا یک سو کننده می نامند. دستگاه های جوش کاری بزرگ از یک جریان «d.c» و سه فاز تعذیه می کنند.

سه فاز یعنی سه منبع توان که ولتاژ آن ها یکسان است و ولتاژ از طریق سه سیم گرفته می شود. سه فاز به طور مجزا از نقطه نظر الکتریکی « 120° » هستند. معنی فاز در الکتریسیته با معنی فاز در متالورژی با هم تفاوت دارد.

فاز در جریان الکتریسیته یعنی اگر شدت جریان و یا ولتاژ در فاز باشند با فاصله ولی با هم از صفر می گذرند و اگر خارج از فاز باشند، یکی از آن ها در زمان متفاوت نسبت به دیگری از صفر عبور می کند. به هر حال عمل جوش کاری با دستگاه های سه فاز ساده تر و ضربان قوس یک نواخت تر است. رکتی فایر (یک سو کننده) سیستمی است که جریان «a.c» را به «d.c» تبدیل می کند. به طور کلی دستگاه های جوش کاری «DC» را برای سه فاکتور مهم طراحی می کنند:

- ۱- تولید یک رنج وسیع شدت جریان برای جوش کاری ضخامت های مختلف در آلیاژها؛
- ۲- ثابت نگه داشتن خصوصیات ولت - آمپر؛
- ۳- تغییر یافتن ولتاژ در زمان بسیار کوتاه، برای ولتاژ مورد نیاز قوس.


فرض کنید یک مقاومت الکتریکی مانند اجاق الکتریکی، که به برق 220 ولت «d.c» وصل می شود، یک مقدار مشخص توان بر حسب وات ایجاد می کند.

حال اگر همین اجاق را به برق 220 ولت «a.c» وصل کنیم، باز هم همان مقدار توان ایجاد خواهد شد. منبع متناوب 220 ولت در زیر نظام این قاعده است که: ولتاژ اسمی یک جریان «a.c»، حداکثر ولتاژ نیست بلکه ولتاژ مؤثر آن است. ولتاژ اسمی یا ولتاژ مؤثر برابر است با $(\text{حداکثر ولتاژ}) \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 220 \text{ ولتاژ}$ ولتاژ اسمی $= \frac{1}{\sqrt{3}} \times 220 = 127$ ولتاژ برای ولتاژ $a-c$ ، 220 ولت ماکزیمم ولتاژ مثبت لازم است و حداکثر ولتاژ منفی برابر است با


$$220 \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 127$$

از گفته های فوق نتیجه می گیریم که اگر شخصی در معرض برق گرفتگی با جریان «a.c» قرار گیرد، 127 درصد خطرناک تر از برق 220 ولت «d.c» است؛ بنابراین عایق های الکتریسیته برای جریان «a.c» باید 127 درصد ولتاژ مؤثر باشند.

در اکثر ماشین های جوش کاری «a.c»، جریان مستقیم را از طریق رکتی فایر کردن یا یک سو کردن جریان متناوب به دست می آورند؛ چنین جریان مستقیمی دارای « 100° » سیکل جریان مستقیم است. شکل ۴-۱ یک جریان «d.c» فول رکتی فایر را نشان می دهد.

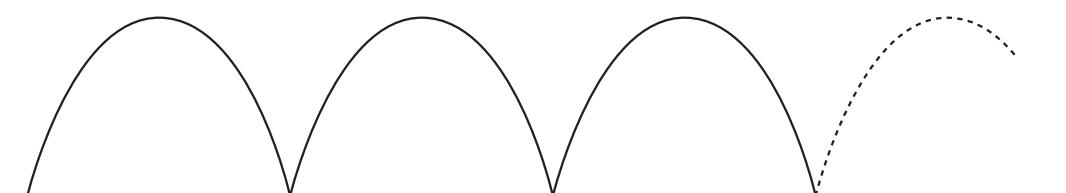

شکل ۴-۱- جریان یک سو شده

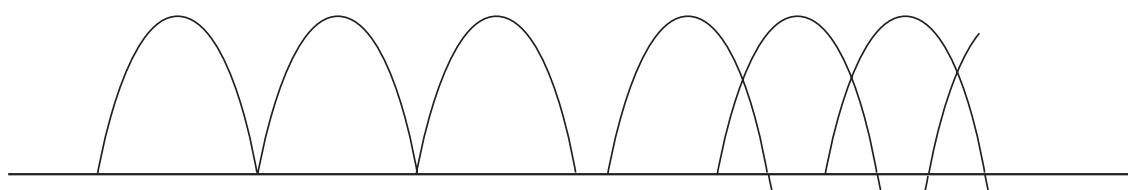


یک سو شدن کامل شدت جریان DC

شکل ۵-۱- جریان یک سو شده تک فاز و جریان سه فاز

«AC» جریان سه فاز

اندازه‌ی آن به حدود ۱۸ تا ۳۶ ولت می‌رسد. (شکل ۱-۶) و این ولتاژ را ولتاژ «قوس» یا «ولتاژ کاری» می‌نامند. امروزه در دستگاه‌های جدید، مقدار افت ولتاژ فرق می‌کند در صفحات بعد به آن اشاره می‌شود.

۱-۷- ولتاژ مدار باز و ولتاژ قوس: ولتاژ مدار باز ولتاژی است که در موقع کارکردن ماشین جوش‌کاری وجود دارد بدون این که عمل جوش‌کاری صورت گیرد. تغییرات این ولتاژ در سیستم ماشین متفاوت و در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ ولت است. بعد از این که قوس ایجاد شد، مقدار ولتاژ افت کرده،

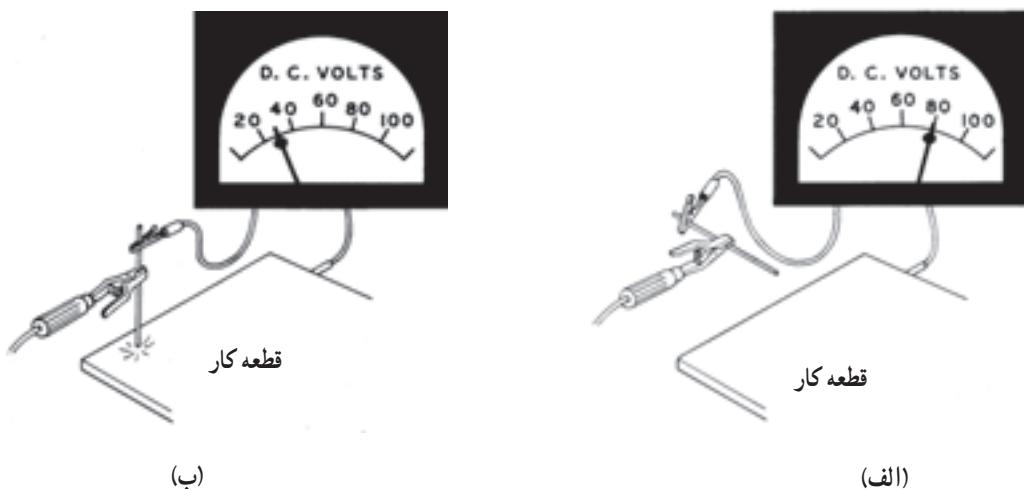

شکل ۱-۶- الف- ولتاژ مدار باز ب- ولتاژ کار(قوس)

آرگون :

بنابراین باید روش دیگری انتخاب شود که بتوان الکترون‌ها را از این فاصله که عایق است عبور داد. روشی که می‌توان اتخاذ نمود این است که هوا را از حالت عایق بودن خارج کرده، آنرا رسانا کنیم. همچنان که می‌دانیم هوا مخلوطی است از اکسیژن و ازت که باید آن‌ها را یونیزه^۱ کرد. پس از آن دو مرتبه اتم‌ها را به یون و الکترون تجزیه کنیم. در این صورت الکترون می‌تواند از فاصله‌ی بین الکتروودها (فضای رسانا شده) عبور کند و چون مقاومت هوای رسانا شده زیاد است، به ناچار الکترون انرژی خود را تبدیل به انرژی حرارتی می‌کند. برای انجام این عمل لازم است که نوک الکتروود را برای یک لحظه یا زمان بسیار کوتاه به پلیت یا قطعه‌ی کار تماس داد و سپس


۱-۲- ایجاد قوس الکتریکی با الکتروود دستی

اگر بتوانیم جریان الکتریکی را از دو الکتروود که نسبت به هم فاصله‌ی کوتاهی دارند عبور دهیم، قوس الکتریکی ایجاد خواهد شد.

اولاً^۲ باید به فاصله‌ی بین دو الکتروود یعنی فضای موجود یا هوای بین آن‌ها توجه کرد. ثانیاً همچنان که می‌دانیم هوا عایق است و رسانا نیست.

حال اگر بخواهیم الکترون‌ها را از فضای مابین الکتروودها که عایق است عبور دهیم، می‌توانیم ولتاژ را زیاد کنیم اما، ولتاژ زیاد می‌تواند برای جوش‌کار خط‌ناک باشد و یا به عبارت دیگر، در روش‌های متداول جوش‌کاری، نمی‌توان از ولتاژ زیاد استفاده کرد مگر در شرایط خاصی مانند شروع قوس در روش جوش

۱- یونیزه کردن یعنی مولکول‌های اکسیژن و ازت را تجزیه کرده، تبدیل به اتم اکسیژن و اتم ازت می‌نماییم.

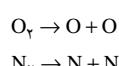

خواهد بود.

۳-۱- ماشین‌های جوش‌کاری

دستگاه‌های جوش‌کاری که به آن‌ها ماشین‌های جوش‌کاری هم گفته می‌شود، ممکن است به یکی از سه صورت dc - ac یا ترکیب ac/dc باشد. این دستگاه‌ها طوری طراحی می‌شوند که در آن‌ها یا شدت جریان ثابت است و یا ولتاژ.

سیستم ماشین‌های ac ممکن است به یکی از صورت‌های زیر باشد:

- ۱- ترانسفورماتور؛
- ۲- موتور آلترناتور (موتور الکتریکی)؛
- ۳- اینجین^۱ آلترناتور (اینجین دیزلی یا بنزینی)؛
- ۴- اینورتر^۲ (معکوس‌کننده‌ها).

سیستم دستگاه‌های dc ممکن است به یکی از صورت‌های زیر باشد:

- ۱- ترانسفورماتور همراه با یک سوکننده dc ؛
- ۲- موتور ژنراتور (موتور الکتریکی)؛
- ۳- اینجین ژنراتور (موتورهای گازوئیلی یا بنزینی)؛
- ۴- رکتی فایر؛
- ۵- اینورتر

- سیستم دستگاه‌های ac/dc به صورت زیر است:

- ۱- ترانسفورماتور با یک سوکننده dc ؛
- ۲- موتور آلترناتور^۳ با رکتی فایر^۴ dc (موتور الکتریکی)؛
- ۳- اینجین آلترناتور با رکتی فایر dc (موتور بنزینی یا گازوئیلی)؛
- ۴- اینورتر (معکوس‌کننده).

۱-۳-۱- ماشین‌های ac : دستگاه‌های ac یا به صورت ترانسفورماتور (شکل ۱-۷) و یا به شکل آلترناتور (شکل ۱-۸) هستند.

هدف از کاربرد ترانسفورماتور در جوش‌کاری تغییردادن ولتاژ زیاد و شدت جریان کم، به ولتاژ کم و شدت جریان زیاد

آن را به اندازه‌ی ۳ تا ۴ میلی‌متر از سطح قطعه کار دور کرد. هنگامی که الکترود تماس پیدا می‌کند، الکترون‌ها جریان پیدا می‌کنند و وقتی که نوک الکترود نسبت به سطح فلز فاصله پیدا می‌کند، شدت جریان به طور مداوم از این فاصله کم به صورت جرقه می‌گذرد و باعث یونیزه‌شدن یا به اصطلاح رساناًشدن فضا می‌شود. قوس به وسیله‌ی الکترون‌ها تولید می‌شود و جهت آن‌ها از قطب « $-Ve$ » به قطب « $+Ve$ » است و انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی و نور تبدیل می‌شود.

قریباً $\frac{2}{3}$ از حرارت در نزدیکی قطب مثبت به وجود می‌آید که به شکل دهانه‌ی آتش‌شان می‌سوزد و درجه حرارت در مجاورت این دهانه در حدود $6000^{\circ}C$ تا $7000^{\circ}C$ است و $\frac{1}{3}$ از کل حرارت در نزدیک قطب منفی ایجاد می‌شود، درنتیجه اگر الکترود به قطب مثبت وصل شود، سرعت ذوب آن پنجاه درصد بیشتر از این است که الکترود به قطب منفی وصل شود.

براساس مقدار حرارت تولیدشده در قطب‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که اگر ضخامت پوشش الکترودی در حد متوسط باشد، باید آن را به قطب منفی وصل نمود تا به سرعت ذوب نشود. الکترودهایی که دارای بوسته‌ی ضخیم هستند، چون نیاز به حرارت بیشتری دارند، می‌توان آن‌ها را به قطب مثبت وصل کرد.

هنگامی که از جریان متناوب استفاده می‌شود، مقدار حرارت که در قطعه کار و الکترود ایجاد می‌شود، مساوی است زیرا قطعه کار و الکترود قطب‌های خود را متناسب با فرکانس برق تغییر می‌دهند.

اگر از یک مفتول به جای الکترود استفاده کنیم، مشاهده می‌شود که کنترل قوس مشکل می‌گردد و هاله‌ی قوس ملتهب شده، بر روی مذاب به این سو و آن سو کشیده می‌شود.

در هنگامی که ذرات مذاب از مفتول جدا شده، به طرف قطعه‌ی کار می‌روند، در تماس با آتمسفر می‌باشند؛ از این رو اکسیژن واژت‌های را جذب کرده، تولید اکسید آهن و نیتریت آهن می‌کنند؛ درنتیجه جوشی که از مفتول بدون پوشش ایجاد می‌شود، شکننده و ترد شده و متخلخل



شکل ۱-۷- یک دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت جوش A_{۲۳۰}

است که به نام ترانسفورماتور کاہنده (Step - down transformer) نامیده می‌شود. (شکل ۱-۷)

ترانسفورماتور محتوی سه سیستم الکتریکی است:

- ۱- سیم پیچ اولیه :
- ۲- سیم پیچ ثانویه :
- ۳- هسته‌ی آهنی.



(ب)

موتور(اینجین)
سلکتور
سلکتور شدت جریان
AC/dc



(الف)

شکل ۱-۸- (الف) دستگاه جوشکاری سیار سیستم آلتراپاتور ac/dc (ب) موtor ژنراتور

آن حوزه‌ی مغناطیسی تشکیل می‌شود و وقتی که شدت جریان در سیم متوقف شود، حوزه‌ی مغناطیسی متلاشی می‌شود. در ماشین‌های جوشکاری کاہنده، تعداد حلقه در سیم پیچ اولیه زیاد است و به همین علت حوزه‌ی مغناطیسی نیز در آن سیار قوی می‌باشد و سیم پیچ ثانویه با تعداد حلقه‌های کم در

قطر سیم، سیم پیچ اولیه نسبت به سیم پیچ ثانویه کوچک‌تر است زیرا سیم پیچ اولیه، شدت جریان کمی را از خود عبور می‌دهد و تعداد حلقه‌ها در سیم پیچ اولیه نیز نسبت به سیم پیچ ثانویه خیلی بیش‌تر است.


هنگامی که شدت جریان از یک سیم عبور کند، در اطراف

و درنتیجه یک شدت جریان متناوب تشکیل شود.
لایه های هسته ای آهنی که مابین دو سیم پیچ قرار دارد به دو سیم پیچ اولیه و ثانویه، مرکزیت می دهد و هدف از وجود آن، نگه داری و ثبات حوزه ای مغناطیسی است.

اگر سیم پیچ اولیه و ثانویه از یک دیگر دور شوند، مقدار شدت جریانی که در سیم پیچ ثانویه القا می شود کاهش می یابد زیرا حوزه ای مغناطیسی ضعیفتری، سیم پیچ ثانویه را قطع می کند (شکل ۱-۹).

نزدیکی سیم پیچ اولیه قرار دارد چون در سیم پیچ اولیه، جریان متناوب است، در موقعی که جهت جریان عوض می شود، حوزه ای مغناطیسی در سیم پیچ ثانویه القا می گردد و شدت جریان در یک جهت جاری می شود و وقتی که جهت شدت جریان در سیم پیچ اولیه تغییر جهت داد، دوباره در سیم پیچ ثانویه حوزه ای مغناطیسی القا شده، جهت جریان برخلاف جهت جریان قبل در سیم پیچ اولیه به راه می افتد.

پرسه های القا شدن حوزه ای مغناطیسی باعث می شود که در سیم پیچ ثانویه شدت جریان با نرخ 10° مرتبه در ثانیه القا شود

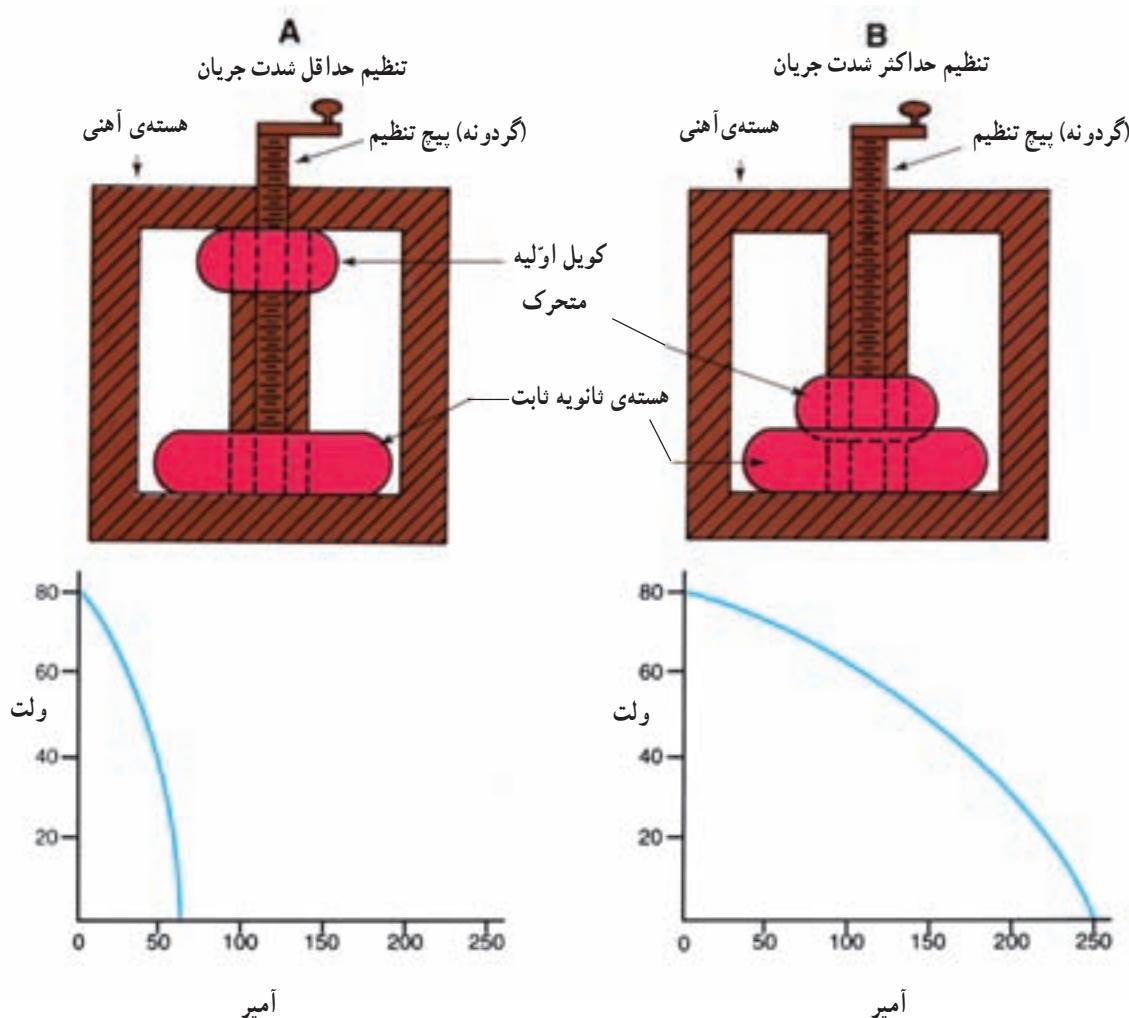

شکل ۱-۹—کویل متحرک یک ترانسفورماتور

A — تنظیم شدت جریان برای حداقل آمپر


B — تنظیم شدت جریان برای حداقل آمپر

۵۵ ولت است یعنی 10 برابر ولتاژ خروجی ماشین. از رابطه زیر می‌توان تعداد حلقه‌های سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه را به دست آورد.

$$\frac{\text{تعداد حلقه در سیم پیچ اولیه}}{\text{تعداد حلقه در سیم پیچ ثانویه}} = \frac{\text{ولتاژ در سیم پیچ اولیه}}{\text{ولتاژ در سیم پیچ ثانویه}}$$


در شکل ۱-۱۰ مدارهای الکتریکی یک ترانسفورماتور نشان داده شده است.

فرض کنیم لازم است که کویل‌های یک ترانسفورمر جوش کاری برای ولتاژ خروجی مدار باز 55 ولت سیم پیچی شود (55 ولت برای سهولت محاسبه در نظر گرفته شده) و ولتاژ ورودی

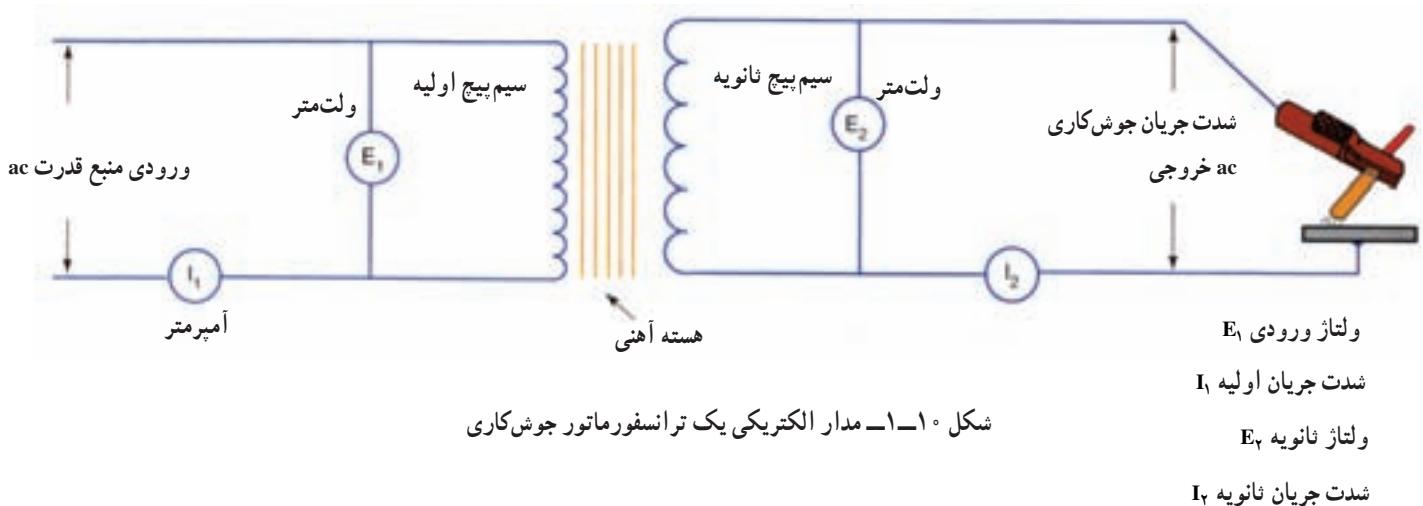

شکل ۱-۱۰- مدار الکتریکی یک ترانسفورماتور جوش کاری

در شکل ۱-۱۱- ب) دیاگرام یک «دیود» و «SCR» نشان داده شده است.

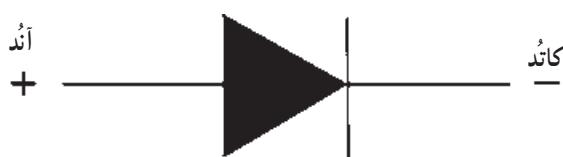

شکل ۱-۱۱- الف - دیاگرام یک دیود



شکل ۱-۱۱- ب - دیاگرام یک SCR با دروازه


۲-۳-۱- کنترل بازده و یک سوکردن شدت جریان: برای کنترل کردن کارایی شدت جریان در دستگاههای جوش کاری از شیوه‌های متفاوتی (مانند کویل‌های متحرک، حوزه‌ی مغناطیسی و غیره) برای مقدار شدت جریان خروجی استفاده می‌کنند، اما امروزه در ماشین‌های جدید جوش کاری از روش‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند. «دیود» (diode) وسیله‌ای است که فقط در یک جهت، شدت جریان داشته باشد و در جهت مخالف نمی‌تواند جاری گردد. از «دیود» برای تبدیل جریان متناوب به مستقیم استفاده می‌شود (شکل ۱-۱۱- الف).

«SCR»^۱ مانند دیود است و اختلاف آن‌ها در این است که دیود مانند یک خیابان یک طرفه است که در آن شدت جریان فقط می‌تواند در یک جهت از «آنده» (+) به طرف «کاتد» (-) برود. در «SCR» شدت جریان مانند دیود می‌تواند در یک جهت جاری شود اما مشروط بر این که این مسیر به وسیله‌ی یک دروازه (gate)

نیم سیکل شدت جریان، در یک لحظه‌ی بسیار کوتاه، مسیر را باز می‌کند و اگر به شدت جریان کم نیاز باشد «SCR» در هر نیم سیکل مسیر را دیرتر باز می‌کند؛ یعنی شدت جریان خروجی به صورت الکترونیکی کنترل می‌شود. به این ترتیب لزوم حرکت کردن سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه از بین می‌رود (شکل ۱-۱۲).


دروازه یا gate در «SCR» یک کلید است که در هنگام چرخش مسیر صحیح و درست جاری شدن شدت جریان را باز می‌کند و اگر مسیر شدت جریان بخواهد تغییر کند، «SCR» شدت جریان را متوقف می‌کند.

کاربرد «SCR» در مدار ثانویه ماشین‌های جوش‌کاری است و هر موقع که نیاز به شدت جریان زیاد باشد، «SCR» در هر

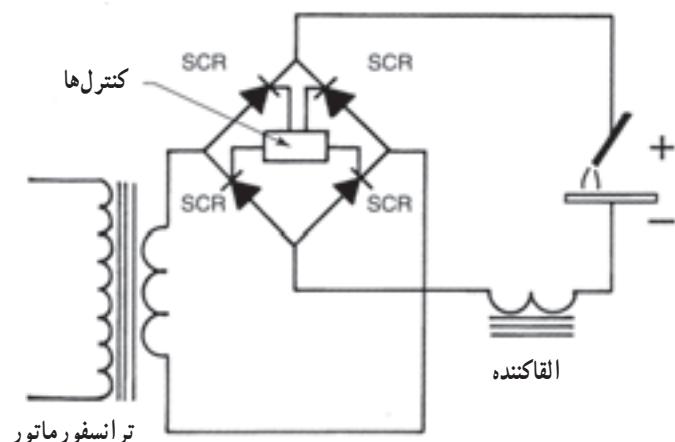

شکل ۱-۱۲- دیاگرام یک ماشین «dc» تک فاز (رکتی فایر) که در آن از «SCR» استفاده شده است.


۱-۳-۳- رکتی فایر: در اکثر ماشین‌های جوش‌کاری، «ac/dc» شدت جریان مستقیم را از طریق جریان متناوب ایجاد می‌کنند این نوع شدت جریان، دارای «۱۰۰°» سیکل جریان مستقیم است.

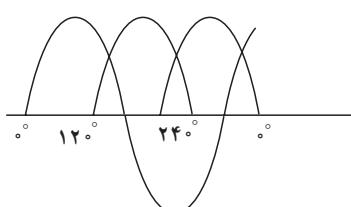

شکل ۱-۱۳- جریان سه فاز یک‌سوشده.

این شدت جریان را «فول dc» می‌نامند و اگر نیم سیکل‌های منفی شدت جریان به وسیله‌ی رکتی فایر شدن متوقف گردد، چنین شدت جریانی را «نیم سیکل‌های یک‌سو» می‌نامند. در ماشین‌های جوش‌کاری بزرگ (ظرفیت بالا)، جریان سه فاز «ac» تبدیل به «dc» می‌شود. قوس الکتریکی در جریان‌های سه فاز نرم تر و ضربان آن کم‌تر از تک فاز می‌باشد؛ زیرا در جریان سه فاز، نیم سیکل‌ها روی هم قرار می‌گیرند و از رسیدن نیم سیکل‌های شدت جریان و ولتاژ به صفر جلوگیری می‌شود (شکل ۱-۱۳).

در شکل ۱-۱۴ مدارهای رکتی فایر یک فاز و سه فاز نشان داده شده است.

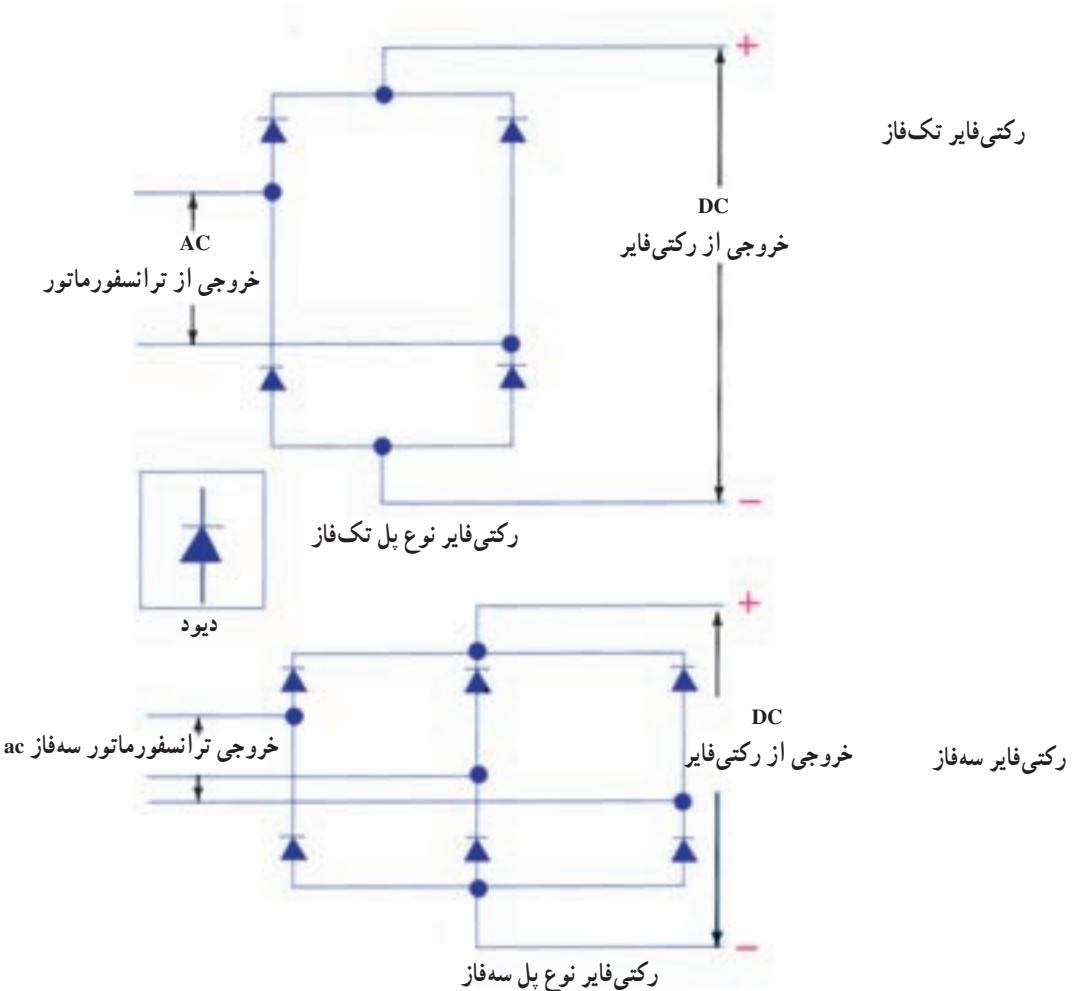

شکل ۱-۱۴-۱- دیاگرام رکتی فایر تک فاز و سه فاز با استفاده از دیودها فقط جهت جریان را با علامت پیکان نشان می‌دهند. AC تبدیل به DC می‌گردد.

دیزلی در مکان‌هایی استفاده می‌شود که جریان الکتریسیته وجود نداشته باشد.

- طرح ژنراتور جوش کاری بر مبنای سه فاکتور مهم است :
- ۱- تولید شدت جریان در یک رنج (دامنه) وسیع برای جوش کاری ضخامت‌های مختلف ؛
 - ۲- تولید شدت جریان و یا ولتاژ در حد تقریباً ثابت ؛
 - ۳- تغییر شدت جریان در یک لحظه‌ی بسیار کوتاه برای قوس الکتریکی^۱ .

۴-۱- ماشین‌های جوش کاری «DC»: دستگاههای جوش کاری جریان مستقیم، بیشتر از نوع ژنراتور یا رکتی فایر است.

ژنراتور مولد شدت جریان برای جوش کاری است مانند دینام اتومبیل که شدت جریان را برای جرقه‌زدن سر شمع‌ها و روشنایی تولید می‌کند.

ژنراتور به وسیله‌ی یک موتور الکتریکی یا به وسیله‌ی یک موتور بنزینی یا دیزلی (محرك) می‌چرخد از موتورهای بنزینی یا

۱- سومین فاکتور در جوش کاری اهمیت بسیار زیادی دارد.

یک عدم ثبات برخوردار می‌شود از این رو لازم است که ولتاژ ژنراتور با ولتاژ قوس هم آهنگ باشد.

۱۳-۵- رابطه‌ی ولت و آمپر در جوش‌کاری: در دستگاه‌های «DC» هنگامی که دستگاه روشن است ولی جوش‌کاری انجام نمی‌شود (مدار باز) ولتاژ در حدود 6° ولت یا 8° ولت است و شدت جریان مساوی است در هنگام بسته‌شدن مدار (ایجاد قوس) شدت جریان از صفر شروع به افزایش می‌کند و ولتاژ بر عکس کاهش می‌یابد. و به حدود 7° می‌رسد (ولتاژ بیش از 7° خطناک است)

در هنگام جوش‌کاری گلbul یا ذرات فلز مذاب از نوک الکترود جدا شده، پشت سرهم به طرف قطعه‌ی کار، رها می‌شوند و یک مدار بسته را ایجاد می‌کند. به محض شکل‌گرفتن مدار بسته تغییرات ولتاژ هم وسیع می‌شود. تغییرات ولتاژ در حد بالا اثرات نامطلوبی در جوش‌کاری دارد.

اگر تغییر در جهت افزایش ولتاژ باشد شدت جریان هم زیاد شده در این صورت اولاً کنترل مذاب مشکل‌تر می‌گردد و در ثانی جرقه‌های بسیار زیادی شکل می‌گیرد. اگر ولتاژ در جهت کم شدن باشد شدت جریان هم کم شده در این صورت قوس از



شکل ۱۵-۱-ب - ماشین جوش‌کاری «ac/dc»



شکل ۱۵-۱-الف - ماشین جوش‌کاری اینورتر با توان زیاد و سبک ($26\text{cm} \times 43\text{cm} \times 49\text{cm}$)

در ماشین‌های جوش‌کاری با شدت جریان ثابت (شکل ۱۵-۱) تنظیم کننده‌ای که روی ماشین تعییه می‌کنند، فقط برای تنظیم شدت جریان است.

اگر فاصله‌ی الکترود نسبت به سطح کار ثابت نگه داشته شود، یعنی اندازه‌ی مقاومت (R) ثابت باشد، از رابطه‌ی $V = IR$ می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش ولتاژ، شدت جریان هم زیاد می‌شود.


قانون اهم در الکتریسیته نشان می‌دهد که مقدار ولتاژ در یک مدار بسته رابطه‌ی ثابتی نسبت به شدت جریان و مقاومت دارد.

$$V = I \cdot R$$


ولتاژ =

شدت جریان =

مقاومت =

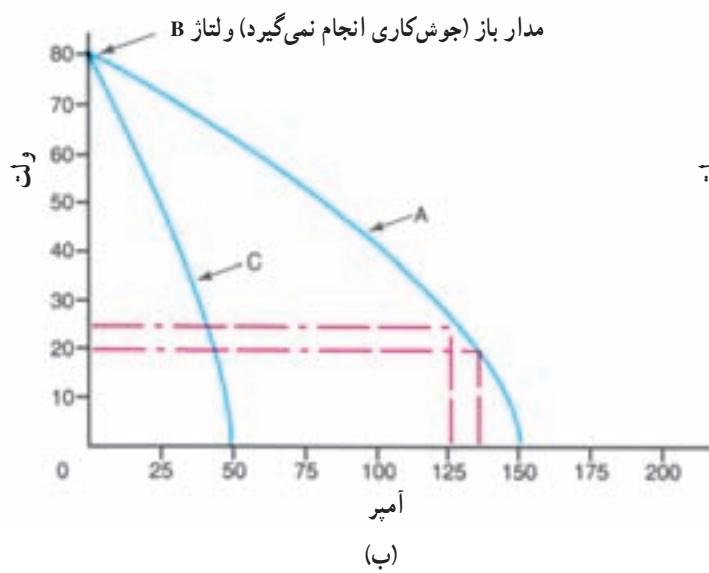

(ب)

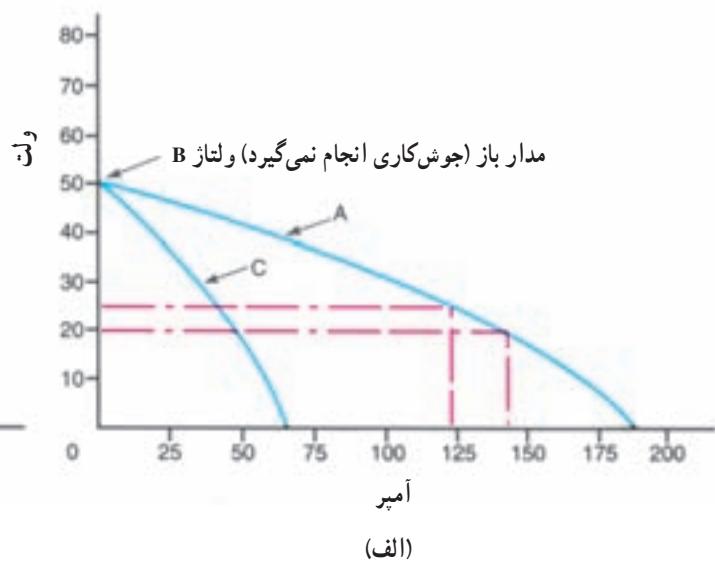

(الف)

شکل ۱-۱۶- رابطه‌ی ولت - آمپر در ماشین‌های شدت جریان ثابت

دستی است (SMAW). در دیاگرام سمت راست (شکل ۱-۱۵-۱-الف) ولتاژ مدار باز 5° ولت است اگر مقدار ولتاژ از 2° ولت به 25 ولت در مدار بسته برسد، شدت جریان از $142A$ به $124A$ می‌رسد، یعنی در برابر 25% تغییر ولتاژ، تغییرات شدت جریان $13/2\%$ است؛ در این صورت نوع ماشین از گروه ماشین‌های با شدت جریان ثابت نیست اما کنترل مذاب و نرخ مذاب الکترود در جوش‌کاری افقی - قائم و بالای سر با این نوع ماشین بهتر انجام می‌شود.

۶-۳- قطب‌های جوش‌کاری (Polarity): در جریان مستقیم نوع قطب نشان می‌دهد که جهت جریان در مدار چگونه می‌باشد اگر الکترود به ترمینال منفی ماشین و قطعه‌ی کار یا فلز مبنای به ترمینال مثبت، وصل شود، جهت عبور الکترون‌ها از الکترود به طرف قطعه‌ی کار است و «قطب مستقیم» نامیده می‌شود (**DCSP**)^۱. اگر برعکس الکترود به ترمینال مثبت و قطعه‌ی کار به ترمینال منفی وصل شود، جهت عبور الکترون‌ها (شدت جریان) از قطعه‌ی کار به سمت الکترود است که آنرا «قطب معکوس» می‌نامند (**DCRP**)^۲.

بازده توان یا راندمان در ماشین‌های جوش‌کاری به این صورت است که در آن‌ها یا ولتاژ ثابت است و یا شدت جریان و بازده توان خروجی از روی مقدار شدت جریان و ولتاژ به کار رفته تعیین می‌شود؛ این نوع ماشین‌ها را «drooper» می‌نامند.

ولتاژ قوس مناسب با طول قوس تغییر می‌کند. در دیاگرام شکل ۱-۱۶- ب مشاهده می‌شود که ولتاژ مدار باز 8° ولت است. در موقع جوش‌کاری مدار بسته شده، اندازه‌ی ولتاژ به 2° ولت می‌رسد. اگر جوش‌کار طول قوس را زیاد کند، به فرض ولتاژ از 2° به 25 ولت برسد، مشاهده می‌شود که شدت جریان $135A$ به 126 آمپر می‌رسد یعنی با افزایش 25% ولتاژ قوس، فقط $6/7\%$ شدت جریان تغییر می‌کند.

این مقدار کم تغییرات در اندازه‌ی شدت جریان ($6/7\%$) را، شدت جریان ثابت می‌نامند.

$$\frac{25 - 2^{\circ}V}{2^{\circ}V} = 25\% \quad \text{درصد تغییرات ولتاژ}$$

$$\frac{-126 + 135}{135} = 6/66 \sim 6/7\% \quad \text{درصد تغییرات شدت جریان}$$

طرح ماشین‌های با جریان ثابت، برای جوش‌کاری با الکترود

۱- DCSP: Direct- Current Straight Polarity

۲- DCRP: Direct -Current Revese Polarity

جوش کاری با یک مقدار ماکریزم شدت جریان و یک سیکل کاری مشخص می‌تواند بدون هیچ عارضه‌ای کار کنند. کارخانه‌های تولیدکننده، این نوع ماشین را برای مشخصات فوق تضمین و گارانتی می‌نمایند.

سیکل کاری براین اساس است که ماشین بتواند در پریودهای ۱۰ دقیقه‌ای، زمانی را بحسب دقیقه با حداقل بار، کار کند و بقیه‌ی دقایق از این پریود را بدون بار باشد و یا خاموش شود.

برای مثال اگر ظرفیت ماکریزم یک دستگاه A ۳۰۰ با سیکل کاری ۶۰٪ باشد، ماشین می‌تواند ۶ دقیقه را با ظرفیت کامل A ۳۰۰ کار کند و ۴ دقیقه را بدون بار یا خاموش باشد و مجددًا ۶ دقیقه را با A ۳۰۰ و ۴ دقیقه را بدون بار کار کند.

بنابراین ماشین می‌تواند برای یک زمان طولانی، به همین نحو کار کند بدون این که دمای درون ماشین از حد معین تجاوز کند.

واضح است که ماشین‌هایی با سیکل کاری ۳۰٪ و یا ۴۰٪ و ۵۰٪ و ۶۰٪ یا ۱۰۰٪ از لحظه طراحی - جنس قطعات الکتریکی و الکترونیکی - وزن حجم و غیره با یک‌دیگر متفاوت می‌باشند.

در دستگاه‌های اتومات، لازم است که سیکل کاری ماشین ۱۰۰٪ باشد (در ماشین‌های غیراتومات نیاز به ۱۰٪ سیکل کاری نیست). از طرفی برای ذوب کردن یک الکترود دستی، به ۶ دقیقه وقت نیاز نیست؛ به مثال‌های زیر توجه شود.

مثال ۱: می‌خواهیم از یک ماشین جوش کاری A ۳۰۰ و ۶۰٪ سیکل کاری در بش کاری لوله برای یک زمان تقریباً طولانی، به طور مداوم استفاده نماییم، حداقل شدت جریانی را که می‌توان از دستگاه گرفت محاسبه کنید:

حل: چون انجام کار مداوم می‌باشد، پس سیکل کاری باید از ۶۰٪ به ۱۰۰٪ برسد.

برای محاسبه می‌توان از رابطه‌ی زیر استفاده نمود:

$$\frac{t_r}{t_n} = \frac{(I_n)^2}{(I_r)^2}$$

$$\text{سیکل کاری ماشین} = t_r$$

انتخاب نوع قطب در جوش کاری اولاً در ارتباط با نوع الکترودی است که به کار برده می‌شود و در ثانی باید با شرایط متالورژیکی قطعه کار هم آهنگ باشد.

در کارهای تولیدی انتخاب نوع الکترود و نوع قطب را در «WPS»^۱ تعیین می‌کنند.

قطب‌های «DCSP» و «DCRP» با موارد زیر ارتباط دارند:

۱- عمق و نفوذ جوش؛

۲- مقدار مذاب الکترود در واحد زمان؛

۳- نوع درز یا شیار و پخ؛

۴- ضخامت فلز جوش‌دادنی؛

۵- جنس قطعه کار.

۷-۱-۳-۱- مشخصات ماشین‌های جوش کاری: یک

ماشین جوشکاری براساس مشخصات زیر تعریف می‌شود:

۱- حداقل ظرفیت ماشین بحسب شدت جریان؛

۲- توان خروجی ماشین؛

۳- سیکل کاری ماشین.

حداقل ظرفیت ماشین: ظرفیت ماکریزم بحسب شدت

جریان، مقدار جریانی است که دستگاه می‌تواند تولید کند، بدون این که درجه حرارت درون ماشین از حد طراحی شده تجاوز کند.

توان خروجی: توان خروجی یا بازده ماشین براساس شدت جریان بحسب آمپر است که دستگاه می‌تواند با یک ولتاژ مشخص تولید کند.

برای مثال اگر ظرفیت ماکریزم دستگاه Amp ۳۰۰ باشد، مقدار ولتاژی که تولید می‌شود ۲۲ ولت است (اندازه‌ی ولتاژ براساس محاسبه، مشخص می‌شود) بنابراین توان خروجی دستگاه برابر است با:

$$300A \times 22V = 6600W$$

حال اگر همین ماشین با Amp ۲۰۰ کار کند، مقدار ولتاژی که تولید می‌شود ۲۸ V است در نتیجه توان برابر است با:

$$200Amp \times 28V = 5600W$$

سیکل کاری (Duty Cycle): همه‌ی ماشین‌های

دهند. کابل های جوش کاری به علت قطر زیادی که دارند باید از خاصیت انعطاف پذیری خوبی برخوردار باشند. کابلی که از ماشین به الکترود وصل می شود به نام electrode Lead و کابلی که از ماشین به کار وصل می شود، به ground Lead معروف است.

کابل های جوش کاری به بهترین وجه عایق می شوند. رشته های فلزی کابل با لاستیک عایق می شود و برای تقویت عایق از یک نوع کنف دریابی به نام Woven استفاده کرده، آن را به صورت زیگزاگ بر روی عایق می پیچند؛ سپس روی آن را با ماده ای به نام نئوپرن Neoprene می پوشانند (شکل ۱۷-۱).

چون کابل ها به طور قابل ملاحظه ای درمعرض اصطکاک قرار می گیرند، لازم است در زمان های متفاوت از آن ها بازدید به عمل آید تا اگر در عایق ها شکاف ایجاد شده باشد، تعویض شوند و لتاژی که این کابل ها از خود عبور می دهند، زیاد نیست و بین ۱۴-۸° ولت است اما در عوض مقادیر زیادی شدت جریان از آن ها عبور می کند.

کلفتی کابل براساس شماره نشان داده می شود و هرچه شماره کوچک تر باشد، قطر کابل زیادتر است جدول ۱-۱ اندازه های کابل - طول و شدت جریان را نشان می دهد.

کابل باید کاملاً انعطاف پذیر باشد تا اولاً جوش کار بتواند به سهولت کار کند و درثانی عمل عایق بندی به خوبی صورت گیرد. اگر عایق کردن کابل به خوبی انجام نشود، در قوس الکتریکی اثر خواهد داشت.



ب - کابل با تعداد زیاد رشته سیم های ظرفی

$$\text{سیکل کاری جدید} = t_n$$

$$\text{ماکریم شدت جریان} = I_r$$

$$\text{شدت جریان جدید} = I_n$$

با استفاده از رابطه ای فوق، می توان نوشت:

$$\frac{60}{100} = \frac{(I_n)^2}{30^2} \Rightarrow I_n = 232 \text{ Amp}$$

از دستگاه فوق می توان به طور مداوم استفاده کرد مشروط بر این که حداکثر شدت جریان از ۲۳۲ آمپر تعjaوز نکند.

مثال ۲: در شرایط خاص، لازم است از یک دستگاه جوش کاری با ظرفیت ماکریم A ۲۰۰ و سیکل کاری ۶۰٪ و مقدار زیادتری شدت جریان، یعنی ۲۷۵ آمپر استفاده کنیم.

تعیین کنید سیکل کاری دستگاه در این شرایط چقدر است؟

$$\frac{60\%}{t_n} = \frac{275^2}{200^2} \Rightarrow t_n = 31\%$$


مقدار فوق نشان می دهد که ماشین می تواند برای مدت زمان تقریباً ۳ دقیقه با ۲۷۵ آمپر کار کند و ۷ دقیقه را بدون بار طی کند.

افزایش حرارت در ماشین جوش کاری با توان دوم شدت جریان مناسب است.

$$Q = I^2 R$$

۱-۳-۸ - کابل جوش کاری: کابل های جوش کاری باید

شدت جریان را از ماشین به کار و برعکس از کار به ماشین عبور

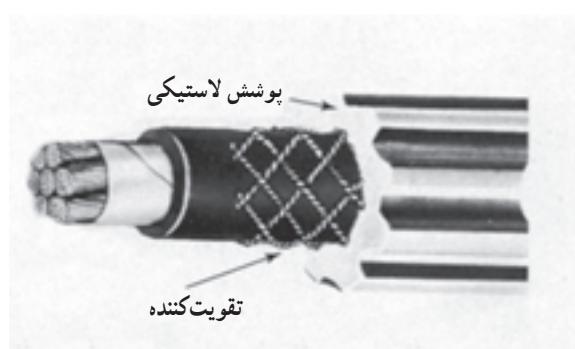

الف - کابل با پوشش از لاستیک مضرس

شکل ۱۷-۱ - کابل جوش کاری

هردو کابل از لحاظ قطر یکسان و مطابق با قاعده باشند. عدم انتخاب صحیح کابل اولاً در شرایط کار کردن مؤثر است و درثانی باعث کوتاه شدن عمر ماشین می شود.

اگر جنس فلز کابل، آلومینیوم باشد، ظرفیت شدت جریان آن ۶۱٪ کابل مسی خواهد بود.

برای انعطاف پذیری کابل جوش کاری لازم است که تعداد رشته های سیم زیاد باشد و معمولاً تعداد رشته ها بین ۸۰° تا ۲۵۰° رشته سیم است.

برخلاف روشهایی که درین جوش کاران عمومیت یافته که کابل انبر الکترود را نازک تر انتخاب می کنند، در حقیقت باید

قطعه کار (کابل اتصال زمین)



انبر اتصال زمین

کابل الکترود



الکترود گیر


جدول ۱—۱— طول، قطر و شدت جریان کابل

نمره کابل	قطر کابل		شدت جریان بر حسب آمپر		
			طول بر حسب فوت و متر		
	in	mm	آمپر	آمپر	آمپر
۴/۰	.۹۵۹	۲۴/۴	۶۰۰	۶۰۰	۴۰۰
۳/۰	.۸۲۷	۲۱/۰	۵۰۰	۴۰۰	۳۰۰
۲/۰	.۷۵۴	۱۹/۲	۴۰۰	۳۵۰	۳۰۰
۱/۰	.۷۲۰	۱۸/۳	۳۰۰	۳۰۰	۲۰۰
۱	.۶۴۴	۱۶/۴	۲۵۰	۲۰۰	۱۷۵
۲	.۶۰۴	۱۵/۳	۲۰۰	۱۹۵	۱۵۰
۳	.۵۶۸	۱۴/۴	۱۵۰	۱۵۰	۱۰۰
۴	.۵۳۱	۱۳/۵	۱۲۵	۱۰۰	۷۵


توجه: طول های داده شده جمع طول کابل های الکترود و قطعه کار است.

ترمینال‌های بدون عایق که آن‌ها را «Lug» می‌نامند، به صورت مکانیکی به کابل و ماشین وصل می‌شوند. علاوه بر این که ترمینال باید بادوام باشد، از لحاظ الکتریکی نیز باید هادی یا رسانای قوی‌ای باشد. اگر اتصال ترمینال به کابل و یا ماشین درست انجام نشود، (ُشل باشد) علاوه بر این که عبور شدت جریان از کابل را کم می‌کند، در محل اتصال نیز درجه‌ی حرارت

۱-۳-۹ – ترمینال‌های کابل جوش‌کاری: چون قسمت‌هایی از متعلقات ماشین جوش‌کاری درمدار قرار می‌گیرند و باید شدت جریان زیادی را از خود عبور دهند، لازم است که در طراحی ساختن و استفاده‌ی صحیح از آن‌ها دقت شود. کابل‌های مسی و یا آلومینیومی به‌وسیله‌ی ترمینال‌های عایق شده، یا بدون عایق به دستگاه متصل می‌شوند. (شکل ۱-۱۸).

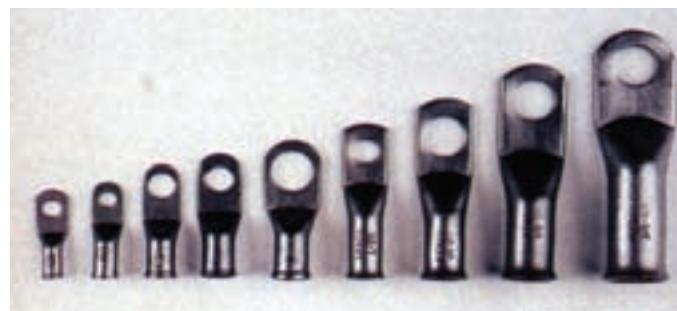

الف – انواع ترمینال‌های بدون عایق

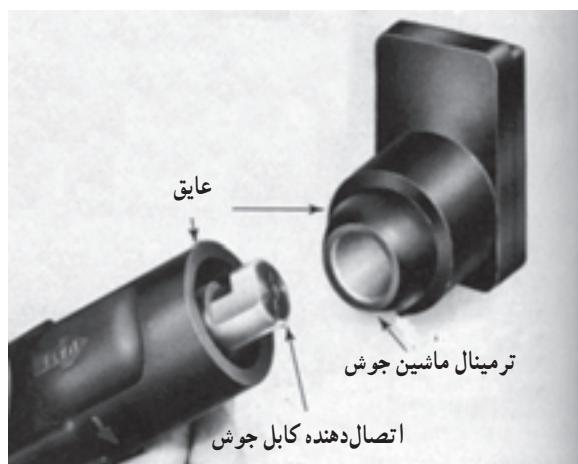

ب – ترمینال عایق‌دار

شکل ۱-۱۸ – انواع ترمینال اتصال سریع^۱

ترمینال ممکن است به یکی از سه روش زیر به کابل وصل شود:


۱- مکانیکی؛

۲- لحیم؛


به شدت زیاد می‌شود.

ترمینال‌های عایق شده یا کنکتور در طرح‌های متفاوتی ساخته می‌شوند و نوع اروپایی آن‌ها را «DIN Connector» می‌نامند (شکل ۱-۱۹).


۱ - Quick $\left\{ \begin{array}{l} \text{Connect} \\ \text{Disconnect} \end{array} \right.$

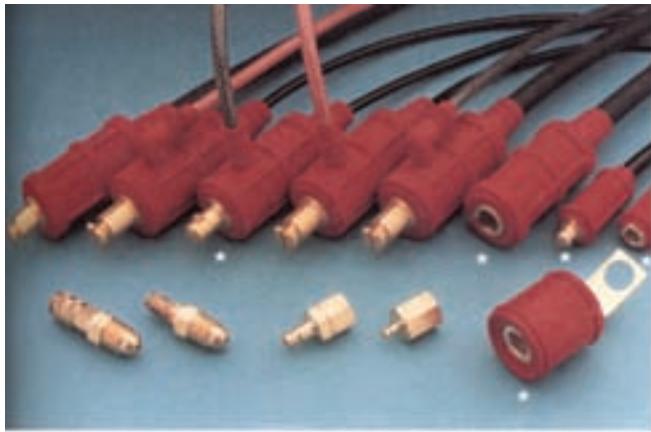


ب—ترمینال‌های امریکایی و اروپایی از نوع اتصال سریع

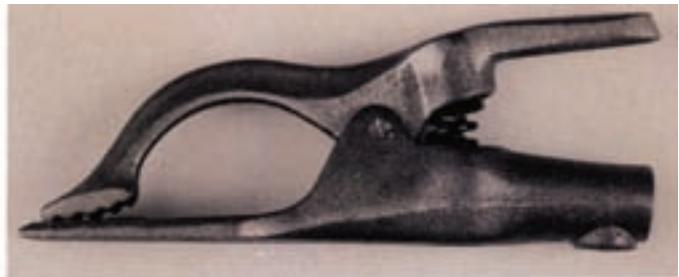

الف—انبر فنری اتصال زمین

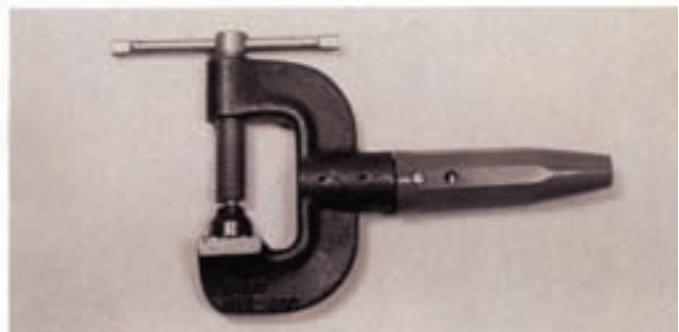

پ—گیره اتصال زمین از نوع AC برای کابل قطعه کار
شکل ۱۹-۱— انواع ترمینال

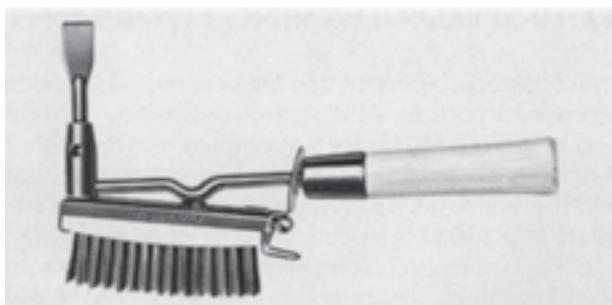

شکل ۲۰-۱— تمیزکنندهٔ ترکیبی، برس سیمی و چکش سرباره
یا چکش جوش‌کاری

در تولید انبوه تمیز می‌کنند.


سرباره‌ای که در روی جوش شکل می‌گیرد، باید قبل از این که پاس دوم روی آن جوش داده شود، به وسیلهٔ چکش جوش تمیز گردد (شکل‌های ۲۰-۱ و ۲۱-۱). سرباره‌ی آخرین پاس جوش، باید قبل از آزمایش و یا رنگ زدن به خوبی تمیز شود. در همهٔ موارد برای تمیز کردن سرباره و یا زدودن جرم، لازم است که از وسیله‌های اینمی مانند ماسک شفاف استفاده شود.

۳— بریزنگ یا لحیم سخت.

در دستگاه‌های جدید جوش کاری شرایط به گونه‌ای است که لازم است از ترمینال‌های عایق شده استفاده کرد. اندازه و مقاومت الکتریکی ترمینال باید متناسب با ظرفیت و سیکل کاری ماشین باشد.

۳-۱— دستگاه و ابزار تمیزکنندهٔ جوش: شاید نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود، عمل تمیز کردن فلز مبنا برای جوش کاری است. سطوحی که محتوى جرم‌های متفاوت از قبیل گردوخاک، روغن، رنگ، لایه‌های اکسید، علایم مازیک و غیره باشد و تمیز نشوند، در مقطع جوش معاویی ایجاد می‌کنند که شاید در بعضی مواقع قابل جبران نباشد.

تعداد زیادی دستگاه و ابزار برای تمیز کردن سطوح فلز قبل و بعد از جوش کاری ساخته شده است. تمیز کردن فلزو آماده نمودن آن برای جوش کاری ممکن است از طریق ماشین «سنبدلاست» یا «برس‌های گردان سیمی» انجام شود و یا از طریق ابزارهایی مانند تیزبر، چکش جوش، برس سیمی و غیره باشد. فلزات غیرآهنی را بیشتر از طریق شیمیایی (به خصوص

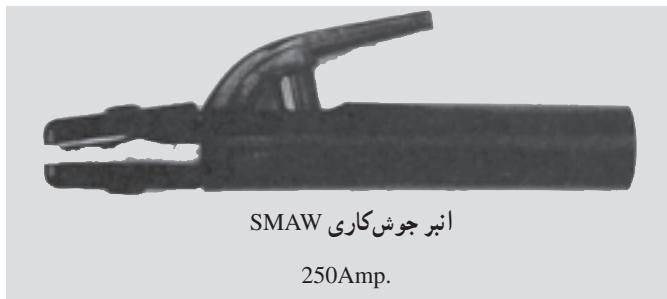

انبر جوش کاری SMAW

250Amp.



شکل باز شده ای انبر جوش کاری SMAW دسته عایق و قسمت هایی که برای اتصال لازم است.

شکل ۱-۲۲- انبر الکترود


۱-۳-۱۲- ماسک جوش کاری: جوش کاری با قوس الکتریکی لزوم حفاظت پوست و چشم را در برابر تشعشعات ناشی از قوس ایجاد می کند. حفاظت صورت و چشم با وسیله ای به نام ماسک صورت می پذیرد (شکل ۱-۲۳). ماسک می تواند فقط صورت و چشم را محافظت کند و برای حفاظت دست و بدن می توان از دست کش و لباس های مخصوص جوش کاری استفاده کرد. ماسک در دو نوع ساخته می شود :

الف - ماسک کلاهی :

ب - ماسک دستی .

ماسک کلاهی روی سر قرار می گیرد و دارای یک باند تنظیم کننده است که به وسیله ای یک دکمه جمع یا باز می شود تا راحت روی سر قرار گیرد.

ماسک دستی بیشتر مورد استفاده ای افراد بازدید کننده، مهندسین جوش کاری، بازرس های فنی و سرکار گران است (شکل ۱-۲۳).

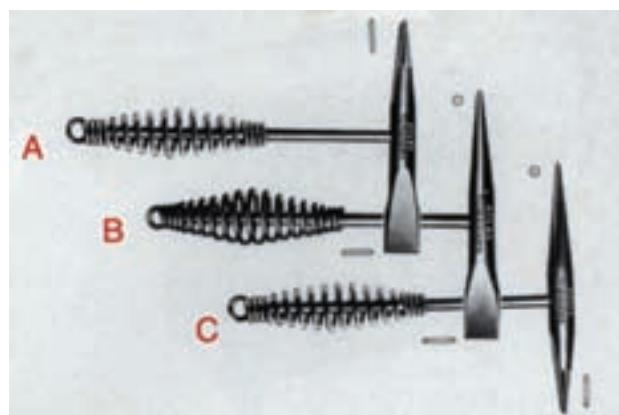

شکل ۱-۲۱- انواع چکش جوش کاری یا چکش سرباره

A - تیغه های این نوع چکش جوش 90° نسبت به هم قابل چرخش هستند. B و C در چکش جوش که دارای یک تیغه و یک سنبه است جهت تیغه ها در هر کدام فرق می کند.

۱-۳-۱- انبر الکترود یا الکترود گیر : Electrode holder

الکترود گیر قسمتی دیگر از متعلقات جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود دستی است (شکل ۲۲-۱) انبر الکترود در موقع جوش کاری در دست اپراتور قرار می گیرد بنابراین کار کردن با آن نباید مشکلی ایجاد کند.

انبر الکترود در مدل ها و اسکال متفاوتی ساخته می شود ولی همه ای آن ها باید خصوصیات یکسانی داشته باشند. اتصال انبر الکترود به کابل جوش کاری به صورت مکانیکی است. یک بوشن برنجی یا مسی در داخل دسته وجود دارد که رشته های سیم کابل در آن قرار می گیرند. اطراف رشته های سیم کابل به وسیله ای یک فویل مسی (لاتون مسی) پوشیده می شود تا اولاً رشته های سیم را به هم فشرده نگه دارد و درثانی حالت شل بودن بین کابل و بوشن از بین برود تا افت شدت جریان به وجود نیاید. قسمت روی انبر از مواد عایق درست شده که در برابر حرارت و جریان الکتریسیته، مقاومت زیادی دارد. فرم انبر باید به گونه ای باشد که تعادل خوبی را در دست جوش کاری برای حالات مختلف جوش داشته باشد. انبر الکترود در اندازه های متفاوت مناسب با قطر الکترود و مقدار شدت جریان ساخته می شود.

ترکیب کلاه ایمنی و ماسک کلاهی که به تازگی ساخته می شود، استفاده می کنند.

سازمان «OSHA»^۱ استفاده از کلاه ایمنی همراه با ماسک کلاهی را برای مراکز تولیدی اجباری کرده، از این رو امروزه از




MASKEH KLAHEH BA LENZ BEZRAG



MASKEH DASTTI



MASKEH KLAHEH MTDARL

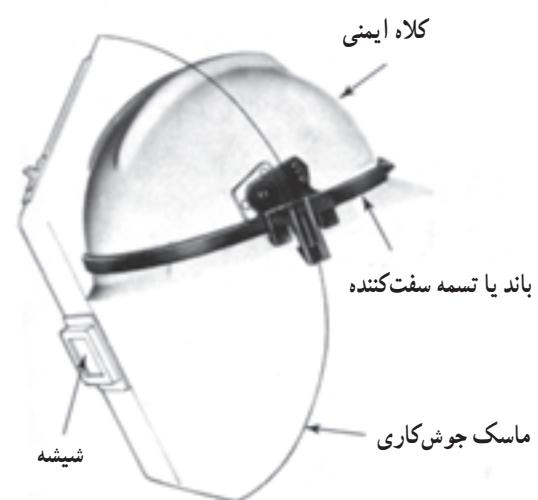

شکل ۲۳-۱ - انواع ماسک های جوشکاری

تا در برابر جرقه، محفوظ باشد. برای نگهداری شیشه‌ها از فنر فُرم دار تسمه‌ای و گیره مخصوص استفاده می‌شود.
حافظت جوش کار با استفاده از شیشه‌های نوع مرغوب در برابر اشعهٔ مادون قرمز٪ ۹۹/۵ و در برابر اشعهٔ ماورای بنفس٪ ۷۵/۹۹ است.

جدول ۱-۲ شمارهٔ شیشه را برای روش‌های متفاوت قوس الکتریکی تعیین می‌کند.
اگر چشم در برابر اشعهٔ ماورای بنفس درست محافظت نشود، چشم درد شدیدی عارض فرد شده که زمان آن طولانی و بین ۸ تا ۱۸ ساعت خواهد بود.

جنس ماسک از فیبر فشرده، پلاستیک یا پشم شیشه است. شکل آن به گونه‌ای است که می‌تواند نیمهٔ کامل جلوسر را پوشاند. در ماسک به موازات چشم، دریچه‌ای برای تعییه کردن شیشه وجود دارد، اندازهٔ این دریچه ۱۰۸×۵۱ میلی‌متر است و حداقل با دو شیشهٔ مات و روشن پوشیده می‌شود.

گروهی از ماسک‌های کلاهی دارای شیشه‌های بزرگ‌تر از حد متدائل هستند. اندازهٔ شیشه این نوع ماسک‌ها ۱۳۳×۱۱۴ میلی‌متر است. استفاده از این ماسک برای جوش‌کارانی است که از عینک‌های طبی استفاده می‌کنند. شیشه‌ی سیاه ماسک با دو شیشهٔ شفاف پوشیده می‌شود.

جدول ۱-۲- شمارهٔ شیشه‌ی ماسک

شمارهٔ شیشه	قوس الکتریکی جوش آرگون GTAW	قوس الکتریکی GMAW(CO ₂)	قوس الکترود دستی یا SMAW
۱۰	-	-	تا ۴ میلی‌متر قطر الکترود
۱۲	-	-	از ۴ تا ۶ میلی‌متر قطر
۱۴	-	-	بزرگ‌تر از ۶ میلی‌متر
۱۱	-	برای فلزات غیرآهنی تا ضخامت ۴ میلی‌متر	-
۱۲	-	برای فلزات آهنی تا ۴ میلی‌متر	-
۱۰-۱۴	برای ضخامت‌های مختلف	-	-

الکترودهای پوشش‌دار SMAW

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- ساختمان فیزیکی الکترودها را شرح دهد.
- ۲- مشخصات و ترکیب شیمیایی فلز الکترودها را بیان کند.
- ۳- نقش پوشش شیمیایی الکترود (فلاکس) را در جوش‌کاری توضیح دهد.
- ۴- الکترودها را از لحاظ پوشش گروه‌بندی کرده و توضیح دهد.
- ۵- نحوه مراقبت از الکترود را مختصراً توضیح دهد.
- ۶- مفتول فلزی الکترودهای فولادی و آلیاژهای فولادی را با توجه به استانداردهای آن طبقه‌بندی کرده و شرح دهد.
- ۷- خواص فولاد و آلیاژهای فولاد را با توجه به نوع و مقدار ترکیب‌های شیمیایی آن توضیح دهد.
- ۸- روش‌های آزمایش و تشخیص نوع فولاد را شرح دهد.

۲- الکترودهای پوشش‌دار 'SMAW'

در روش جوش‌کاری قوس الکتریکی با الکترود دستی (SMAW) مابین الکترود و سطح کار، یک قوس الکتریکی ایجاد می‌شود که از حرارت آن برای عمل ذوب استفاده می‌کنند.

الکترود از یک مفتول فلزی که در اطراف آن پوشش شیمیایی (Flux) است، ساخته می‌شود.

الکترود به وسیله قطر فلز آن و یک سری حروف و اعداد معروف می‌شود. قطر فلز اندازه الکترود حروف و اعداد نوع آلیاژ و روش کاربرد الکترود را نشان می‌دهد.

الکترودها زیر پوشش استانداردهای معتبر معرفی می‌شوند و معتبرترین استاندارد جهان، استاندارد «ANSI/AWSA5...» است.

جدول ۱-۲ قطر و طول الکترودها را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۲- طول و قطر الکترودها

قطر فلز الکترود		طول الکترود	
mm	in	mm	in
360	14	1.6	1/16
360	14	2.3	3/32
360	14	3.2	1/8
360	14	4.0	5/32
460	18	5.6	7/32
460	18	6.4	1/4

۱-۲- نگه داری الکترود

پوشش الکترود همراه با فلز درون آن ذوب شده، وارد حوضچه‌ی مذاب جوش می‌شود. اگر رطوبت به پوشش سرایت کند، اثرات نامطلوبی مانند ترک خوردن نواحی مجاور جوش (HAZ) تُرد شدن جوش را ایجاد می‌کند.

هیدروژن از طریق رطوبت، وارد قوس شده، به اتم هیدروژن و سپس به بون و الکترون تبدیل می‌شود. الکترون هیدروژن وارد مرز دانه‌های فلز شده، به هنگام تبدیل مجدد به اتم هیدروژن، فشار زیادی تولید می‌کند؛ این فشار ترک‌هایی را در فلز ایجاد می‌کند. در بسیاری از جوش‌کاری‌ها لازم می‌شود که الکترود را قبل از استفاده کردن، به وسیله‌ی کوره‌های الکتریکی خشک کنند. علاوه بر این که در کارخانه‌ها، کوره‌ی الکتریکی ثابت وجود دارد، کوره‌های الکتریکی قابل حمل و نقل نیز موجود است مانند (شکل ۱-۲).

الکترود را ممکن است در جعبه‌های مقواوی و یا در قوطی‌های فلزی (برای جلوگیری از تماس الکترود با هوا) به بازار عرضه نمایند.

جنس فلز الکترود از آلیاژهای مختلف است و باید با شرایط فلز جوش‌دادنی هم آهنگ باشد.

- ۱- کربن استیل؛
- ۲- فولادهای آلیاژی با درصد کم؛
- ۳- فولادهای مقاوم به خوردشدن و زنگ زدن؛
- ۴- چدن؛
- ۵- آلومینیوم و آلیاژهای آن؛
- ۶- مس و آلیاژهای آن؛
- ۷- نیکل و آلیاژهای آن؛
- ۸- فولادهای مقاوم به حرارت.



شکل ۱-۲- دو نوع الکترود خشک‌کن قابل حمل و نقل - شکل خاکستری رنگ و سطح برای کارگاه می‌باشد که گنجایش ۱۶۰ کیلوگرم الکترود دارد. الکترود خشک‌کن‌های با رنگ زرد قابل حمل و نقل اند و جوش‌کار می‌توانند آن را به کمر بینند.

۲-۲) یا کوره، به اندازه‌ی مصرف، باید دقت نمود. عدم توجه به حمل و نقل الکترودها، امکان ریختن پوسته‌ها یا ترک خوردن آن‌ها را افزایش می‌دهد. در بسیاری از «WPS» هایی که نوشته می‌شود، اجازه‌ی مصرف کردن الکترودی که پوسته‌ی آن کمی ریخته و یا ترک برداشته باشد، داده نمی‌شود.

زمانی که برای رطوبت‌زدایی الکترود لازم است، بین ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت است و به نوع پوشش بستگی دارد. در کارخانه‌های تولیدی، زمان رطوبت‌زدایی برای الکترودهای متفاوت، شناخته شده است و به همین دلیل جوش‌کاران به اندازه‌ای الکترود از کوره برمی‌دارند که مصرف کنند. در حمل و نقل الکترودها و برداشتن آن‌ها از جعبه (شکل

عایق آتمسفریک قابل ارجاع



در شکل جوشکار با استفاده از جعبه‌ی الکترود که به کمر بسته می‌شود، نشان داده شده است.



جعبه‌ی الکترود قابل حمل و نقل با در عایق رطوبت

شکل ۲-۲- جعبه‌ی الکترود

اکسیژن و ازت هوا در تماس نباشد؛

- و - جلوگیری از عدم ثبات قوس الکتریکی؛
- ز - رساندن عناصر آلیاژی موردنیاز فلز جوش؛
- ح - ایجاد انرژی حرارتی علاوه بر انرژی حرارتی قوس؛
- ط - ایجاد یون در زمانی که شدت جریان در ترانسفورماتورها به صفر می‌رسد.

۲-۳- گروه‌بندی الکترودها از لحاظ پوشش شیمیایی

پوشش شیمیایی الکترودها بسیار متنوع است اما می‌توان آن را به پنج گروه اصلی تقسیم کرد. گروه‌بندی آن‌ها براساس مواد شیمیایی و نوع سرباره‌ای است که شکل می‌گیرد.

۲-۲- نقش فلاکس در جوشکاری

پوشش الکترود نقش‌های بسیار ارزشمندی را هم در حین عمل جوشکاری و هم پس از اتمام آن ایفا می‌کند که به تعدادی از آن‌ها به طور خلاصه اشاره می‌شود.

- الف - تولید گازهای محافظ مانند «CO₂» و «H₂» در اطراف هاله‌ی قوس؛
- ب - تغییرات بی‌دریبی عناصر فلاکس و هم‌آهنگ شدن با شرایط قوس؛

- ج - اکسیژن‌زدایی و نیتریت‌زدایی؛
- د - ایجاد سرباره در روی سطح جوش، که فلز جوش آهسته سرد گردد؛
- ه - ایجاد سرباره در روی سطح جوش که فلز جوش با

است. نقطه‌ی ذوب پوشش، بسیار بالا و در حدود 2000°C است و برای پایین آوردن آن از فلورورها استفاده می‌کند. سرباره دارای واکشن بازی است. کاربرد آن به خصوص در پاس اول جوش برای نفوذ خوب و زیاد آن است.

۴-۲-طبقه‌بندی الکترودهای فولاد و آلیاژهای فولادی

الکترودهای فولادی و نیز آلیاژهای فولاد در رنج بسیار وسیعی ساخته می‌شوند و برای شناسایی آن‌ها علایمی به صورت حرف و عدد استاندارد شده است. در حال حاضر معتبرترین استاندارد، استاندارد «AWS»^۱ است. برای مثال اگر یک کشور اروپایی سازنده‌ی الکترود بخواهد صادرات داشته باشد، لازم است که علاوه بر استاندارد خاص کشور خود، الکترود را با استاندارد «AWS» نیز معرفی کند. علت این امر در این است که سهولت شناسایی الکترود با استاندارد «AWS» بیشتر است. در استاندارد «AWS» مفهول فلزی الکترود که از جنس فولاد است در سری استانداردهای «E - 60XX» و «E - 70XX» معرفی می‌شود.

حرف E که قبل از ۴ یا ۵ عدد دیگر قرار می‌گیرد، معرف الکترودی است که در قوس الکتریکی به کار می‌رود. دو عدد اول از سمت چپ و بعد از حرف E حداقل مقاومت کششی جوشی را که از این نوع الکترود حاصل می‌شود، نشان می‌دهد. مقاومت کششی الکترودهای سری ۶۰ برابر است با : 414 Mpa یا $60000 \text{ Psi} = 60000$

و حداقل مقاومت کششی سری ۷۰ مساوی است با : 483 Mpa یا $70000 \text{ Psi} = 70000$

هر کارخانه‌ی سازنده‌ی الکترود، برای ترکیب شیمیایی پوشش الکترود، از فرمول خاص خود استفاده می‌کند و ممکن است ترکیب شیمیایی دو الکترود از سری «E - 60XX» از دو کارخانه‌ی سازنده، یکسان نباشد ولی اثر آن‌ها در جوش، تقریباً مشابه است. (لازم به یادآوری است که بیشترین درصد ترکیب شیمیایی پوشش الکترود، سری است).

۱-۲-۳-الکترودهای اکسیدی: مواد اصلی این نوع الکترود از اختلاط اکسید آهن و سیلیکات‌های طبیعی است که می‌تواند همراه با مواد اکسیزن‌زدا و یا بدون آن باشد.

سرباره‌ای که از این نوع پوشش شیمیایی شکل می‌گیرد، سیستم آن « $\text{FeO} - \text{SiO}_2$ » است. نقطه‌ی ذوب و انجماد سرباره یکی است (انکتیک) و در حدود 120°C می‌باشد. این الکترودها از نوع الکترودهای معمولی هستند با خواص مکانیکی کم؛ اما ظاهر بسیار خوبی را در جوش‌های ماهیچه‌ای دارند.

۲-۲-۳-الکترودهای اسیدی: مواد اصلی این الکترودها شامل اکسید آهن، سیلیکات‌های طبیعی فرومگانز، فروسیلیکون و فروتیتانیوم است. سیستم سرباره $\text{SiO}_2 - \text{FeO} - \text{MnO}$ است که دارای واکشن اسیدی است و می‌تواند اکسیدهای بازی را در خود حل کند.

به علت وجود منگانز در سرباره، ویسکوزیته‌ی آن کم است از این‌رو الکترود را می‌توان در جوش‌کاری بالای سر، افقی و فائم به کار برد.

۲-۳-۳-الکترودهای روتایلی: ماده‌ی اصلی این پوشش شیمیایی درصد بالایی از اکسید تیتانیوم است همراه با سیلیکات‌های طبیعی و فرومگانز. سیستم سرباره $\text{FeO} - \text{MnO} - \text{TiO}_2$ است. واکشن سرباره نیز اسیدی است. جوش حاصل از این نوع پوشش شیمیایی علاوه بر ظاهر بسیار خوب خواص مکانیکی بسیار مطلوبی نیز دارد.

۲-۳-۴-الکترودهای سلوزلی: درصد عمدی این نوع پوشش، «سلولز» است همراه با سیلیکات‌های طبیعی، فروسیلیکون و فرومگانز. سرباره‌ی این پوشش شیمیایی نسبت به انواع دیگر بسیار کم است. سلوزل در قوس الکتریکی انرژی حرارتی ایجاد می‌کند که با انرژی حاصل از قوس، قدر مطلق انرژی را زیاد می‌کند. کاربرد این الکترود در پاس اول لوله، برای نفوذ زیاد آن است. این الکترود هم‌چنین در حالاتی متفاوت جوش‌کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۳-۵-الکترودهای بازی : Low hydrogen درصد عمدی این نوع پوشش، «کربنات کلسیم» یا «کربنات منیزیم»

عدد چهارم از سمت چپ نوع جریان (AC - DCSP و DCRP) و نوع ترکیب شیمیایی پوشش و نیز درصد پودر آهن را نشان می‌دهد. برای این منظور، لازم است که دو عدد آخر را با هم نگاه کرد. (به جدول ۲ توجه شود)

جدول ۲-۲- مشخصات الکترودهای مختلف

EXX10	درصد زیاد سلوژ - سدیم
EXX11	درصد زیاد سلوژ - پتاسیم
EXX12	درصد زیاد بی اکسید تیتانیوم - سدیم
EXX13	درصد زیاد بی اکسید تیتانیوم - پتاسیم
EXX14	پودر آهن - بی اکسید تیتانیوم
EXX15	- سدیم Low-hydrogen
EXX16	- پتاسیم Low-hydrogen
EXX18	پودر آهن - Low-hydrogen - پتاسیم
EXX20	درصد زیاد اکسید آهن
EXX48	پودر آهن - Low-hydrogen - پتاسیم

سومین عدد از سمت چپ «E-XX1X» معرف حالت‌های جوشکاری است؛ برای مثال عدد (۱) نشان می‌دهد که از این الکترود می‌توان برای تمام حالت‌های جوشکاری استفاده کرد. (سطحی - افقی - قائم - بالای سر)

عدد (۲) نشان می‌دهد که از الکترود می‌توان فقط در حالت سطحی یا افقی استفاده کرد؛ مثل الکترود E-XX2X. عدد (۴) یا «E-XX4X» نشان دهنده‌ی این است که می‌توان از الکترود در حالت‌های سطحی، افقی، بالای سر، از بالا به پایین (down hill welding) استفاده کرد. در شکل ۳ چند نوع مختلف الکترود با اعداد مشخص‌کننده‌ی آن‌ها نشان داده شده است.

تذکر: در تولید و تعمیرات سعی می‌کنند که از روش جوشکاری قائم از بالا به پایین استفاده نکنند زیرا احتمال باقی ماندن سرباره در مقطع جوش زیاد است اما اگر الزام به وجود آید، الکترود سری «E-XX4X» مناسب‌تر است.



شکل ۳-۲- چند نوع مختلف الکترود است که اعداد نشان داده شده، معرف آن‌ها است.

جدول ۳-۲- مقدار آمپر لازم برای الکترودها یا پوشش مواد بازی

تنظیم جریان برای الکترودهای کم هیدروژن			
قطر الکترود	آمپر(تحت)	آمپر (قائم و بالاسری)	ولت
$\frac{1}{8}$ "	140-150	120-140	22-26
$\frac{5}{32}$ "	170-190	160-180	22-26
$\frac{3}{16}$ "	190-250	200-220	22-26
$\frac{7}{32}$ "	260-320		24-27
$\frac{1}{4}$ "	280-350		24-27
$\frac{5}{16}$ "	360-450		26-29

۲-۵- فولاد و آلیاژهای فولاد

اولین مرحله‌ای که برای تولید فولاد انجام می‌شود، خارج کردن ناخالصی‌ها و کربن است (البته همه‌ی کربن موجود را خارج نمی‌کنند) بنابراین اختلاط آهن و کربن را فولاد می‌نامند.

مقدار کربن در فولاد بسیار کم است ولی همین مقدار کم کربن می‌تواند خواص فولاد را کاملاً تغییر دهد و آن را به نام فولاد کربنی یا کاربن استیل معرفی کند. اگر مقدار کربن خیلی کم باشد، «گفته می‌شود و تولید آن نسبت به سایر فولادها آبوبهتر است.

فولادهایی که درصد کربن در آن‌ها کم باشد، چکش‌خور هستند و به سهولت جوش‌کاری و ماشین‌کاری می‌شوند. کربن استیل براساس درصد کربن گروه‌بندی می‌شود.

۱- فولاد کم کربن (mild steel) / ۰.۸-۰٪ C

۲- فولاد با کربن متوسط / ۰.۳۱-۰.۵۵٪ C

۳- فولاد پرکربن / ۰.۵۶-۱٪ C High - Carbon steel

۴- چدن بیش از ۲ درصد کربن

فولاد کم کربن را برای ساختن پل، کشتی، مخازن، لوله،

جدول ۲-۳ انتخاب آمیر جهت الکترودهای با قطر متفاوت است که نوع پوشش شیمیایی آن‌ها Low-hydrogen (کم هیدروژن) است.

۲-۴- مشخصات مکانیکی الکترودهای بازی

نقشه‌ی روانی	60000 psi (414 MPa)
کشش	70000 psi (480 MPa)
ازدیاد طول	22%
مقاومت ضربه	20 ft. lb. (27.1 Nm)

خصوصیات مکانیکی (مقاومت نقطه‌ی روانی جوش، مقاومت حداکثر جوش، ازدیاد طول به ازای ۲° و مقاومت به ضربه در منهای ۲۰°F) الکترودهای بازی در جدول ۲-۴ داده شده است.

در جدول ۵- ۲ کاربرد چند نمونه الکترود بازی نشان داده شده است.

جدول ۵- ۲- ترکیب و کاربرد چند الکترود بازی

رقم سمت راست	ترکیب پوشش الکترود	کاربرد
5 E - 7015	کم هیدروژن نوع سدیم	این الکترود برای فولاد کربنی کم آلیاژ مانند ماشین‌های راهسازی است. نوع قطب به کار رفته باید DCRP باشد.
6 E-7016		پوشش این الکترود مانند الکترود فوق است به جز این که می‌توان آن را با قطب «DCRP» به کار برد و نیز می‌توان از جریان ac استفاده کرد.
8 E - 7028	پودر آهن (کم هیدروژن) فقط وضعيت افقی	این الکترود از گروه «L.H» است و در فولادهای کم کربن ضخامت زیاد الکترود در سرعت زیادتر الکترود مؤثر است نوع قطب آن «DCRP» و «ac» است.
E - 7018	پودر آهن به علاوه کم هیدروژن پوشش سدیم	

شکل ۲-۴ نشان می‌دهد که سختی فولاد تا 8% درصد زیاد می‌شود بنابراین این سؤال به وجود می‌آید که چرا اندازه‌ی کربن در فولاد از این حدّ هم ممکن است بیشتر گردد؟ قبلًا اشاره شد که با افزایش کربن، مقاومت فولاد هم در برابر خوردگشیدگی زیاد می‌شود.

از این‌رو در خیلی از ابزار و ادوات، مقدار کربن از 8% درصد بیشتر است مانند تیغه‌ی چاقوی جیبی، تیغه‌های رنده و ماشین‌های درودگری، زنجیرها و غیره.

لازم است بدانیم که ترکیب کربن با آهن جسم جدیدی را به وجود می‌آورد که «کاربید آهن» یا «سمانتیت» نامیده می‌شود.
 (Fe_3C)

سمانتیت یا کاربید آهن در بین ذرات آهن خالص پراکنده می‌شوند (مانند دانه شن در بتون) و هرچه درصد سماتنتیت در مقطع فولاد بیشتر باشد، سختی و مقاومت آن زیادتر می‌شود. در زیر به صورت فهرست‌وار، به اثرات مطلوب و یا نامطلوب افزایش کربن اشاره می‌شود:

با افزایش کربن در فولاد

پارامتر مطلوب

۱- فولاد سخت‌تر می‌شود

۲- مقاومت در برابر خوردگشیدگی

پارامتر مطلوب

افزایش می‌یابد

۳- نقطه‌ی ذوب کاهش می‌یابد

پارامتر مطلوب

۴- مقاومت افزایش می‌یابد

پارامتر مطلوب

۵- فولاد ترد و شکننده‌تر می‌شود

مشاهده می‌شود که افزایش کربن در فولاد، بسیاری از پارامترهای مطلوب را به همراه دارد اماً متأسفانه همیشه این پارامترهای خوب یک پارامتر بد را نیز با خود دارند (تردی و شکنندگی).

حال برای این که دامنه‌ی اوسعت پارامترهای خوب، گسترش یابد و پارامتر نامطلوب محدود شود، از عناصر دیگر کمک می‌گیرند و آن‌ها را به فولاد اضافه می‌کنند. (آلیاژهای فولاد)

۱- **آلیاژهای فولاد:** قبل از وارد شدن به بحث

آلیاژها، لازم است اشاره شود که دو عنصر دیگر همیشه در فولادها وجود دارند، یکی از این دو عنصر «گوگرد» و دیگری «فسفر» است و تأثیر هردی آن‌ها در بیشتر موقعیت، در جهت منفی است، به همین دلیل در تولید فولادها سعی می‌کنند که آن‌ها

بدنه‌ی اتومبیل و غیره به کار می‌برند. با افزایش کربن به فولاد خواص آن به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر می‌کند:

۱- نقطه‌ی ذوب فولاد کاهش می‌یابد؛

۲- فولاد سخت‌تر می‌شود؛

۳- مقاومت فولاد افزایش می‌یابد؛

۴- ترد و شکننده‌تر می‌شود؛

۵- مقاومت فولاد در برابر خوردگشیدگی افزایش می‌یابد؛

۶- جوش کاری فولاد مشکل‌تر می‌شود؛

۷- ماشین‌کاری فولاد سخت می‌شود؛


۸- سهولت عملیات حرارتی فولاد افزایش می‌یابد؛

۹- مدول الاستیسیته‌ی فولاد تغییر نمی‌کند؛

۱۰- قیمت و هزینه‌ی تولید بالا می‌رود.

هم‌چنان که اشاره شد، کربن در نقطه‌ی ذوب فولاد تأثیر زیادی دارد؛ برای مثال نقطه‌ی ذوب آهن خالص 1537°C است و اگر درصد کربن در فولاد به $4/3$ برسد نقطه‌ی ذوب آن به 1130°C می‌رسد و نیز با افزایش کربن سختی فولاد زیاد می‌شود. شکل ۲-۴ نشان می‌دهد که با افزایش کربن، سختی فولاد تا 8% درصد کربن زیاد می‌شود.

فولاد را نیز می‌توان از طریق عملیات حرارتی سخت و یا نرم (چکش خور) کرد.

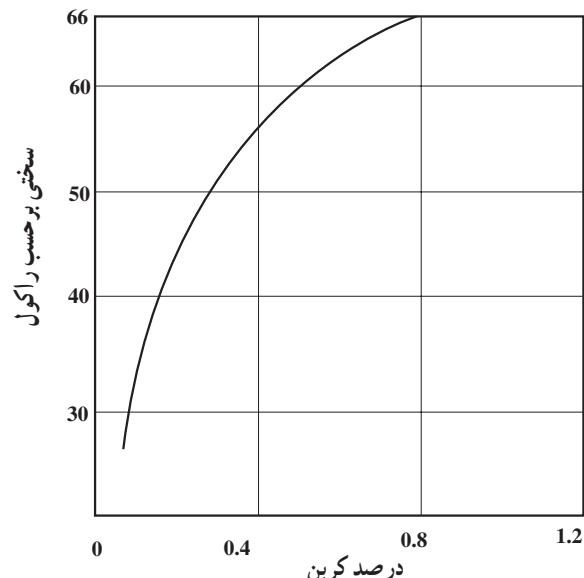

شکل ۲-۴- ارتباط درصد کربن و سختی فلز

برنده است. فولادهایی که در آن‌ها تنگستن وجود داشته باشد، سخت، تاف و مقاوم در برابر فرسایش خواهد بود.

کبالت: تأثیر کبالت در فولاد، حفظ کردن مقاومت فولاد در دماهای پایین است و اگر کبالت همراه با تنگستن باشد، فولاد در درجه حرارت‌های بالا (حرارت قرمز) مقاوم خواهد بود.

آلیاژهای فولاد به گروه‌های متفاوتی، مانند فولاد آلیاژی با درصد کم، تقسیم می‌شوند (فولاد کم آلیاژ). این فولادها فولادهایی هستند که مقدار درصد عنصر آلیاژی در آن‌ها از ۵٪ بیشتر نشود و یا این که حاصل جمع عناصر آلیاژی از ۵٪ چندان زیادتر نشود.

۲-۵-۲- کُد یا رمزشناصایی فولادهای آلیاژی: دو

سیستم اصلی برای طبقه‌بندی فولاد آلیاژی به کار می‌رود: این دو سیستم کُد «SAE»^۱ و کُد «AISI»^۲ هستند. (جدول ۲-۷) حروف و شماره‌ها، روش تولید و نیز ترکیب شیمیایی فولاد را نشان می‌دهند، مانند ۱XXX عدد (۱) معرف فولادهای کربنی است و در «2XXX»، عدد (۲) معرف نیکل است و در «3XXX» عدد (۳) معرف نیکل – کرم است.

جدول ۶- روش کدبندی فولادهای آلیاژی

10XX	فولاد کربن‌دار
2XXX	فولاد نیکل‌دار با درصد کم نیکل
3XXX	فولاد نیکل – کرم
40XX	فولاد مولیبدنیم
41XX	فولاد کرم – مولیبدنیم
43XX	فولاد نیکل – کرم – مولیبدنیم
5XXX	فولاد کرم‌دار
6XXX	فولاد کرم – وانادیوم
7XXX	فولاد تنگستن‌دار
8XXX	فولاد نیکل – کرم – مولیبدنیم
9XXX	فولاد منگاتز – سیلیکون – نیکل – کرم – مولیبدنیم

را در حداقل اندازه، نگه دارند.

از طرف دیگر اگر بخواهید که این دو عنصر نام برد شده اصلاً در فولادها وجود نداشته باشند، قیمت و هزینه‌ی تولید بسیار بالا می‌رود و به اجبار درصد آن‌ها را در حدّ بسیار کم نگه می‌دارند.

فولاد آلیاژی فولادی است که غیر از کربن، یک یا چند عنصر دیگر را به همراه داشته باشد مانند: آلومینیوم، سیلیکون، کرم، نیکل، منگاتز، مولیبدنیم، تیتانیوم، کبالت، تنگستن، وانادیوم و ...

با افزایش عناصر نام برد شده در فولاد، خصوصیات آلیاژ تغییر می‌کند.

کرم: اگر کرم به فولاد اضافه گردد فولاد سخت‌تر شده، مقاومت آن در برابر فرسایش زیاد می‌شود، علاوه بر این ظرفیت کردن در اندازه‌ی ذرات فولاد، مؤثر است. کرم ممکن است به‌نهایی یا همراه با عناصر دیگر، مانند «نیکل» به فولاد اضافه شود (فولاد ضدزنگ)

منگاتز: افزایش منگاتز به فولاد، باعث ریزدانه شدن فولاد می‌شود که این حالت در چکش خوردن و تافنس اثر دارد.

مولیبدن: مولیبدن عنصری است که در سختی فولاد (بعداز کربن) مؤثر است و از طرفی جلو بزرگ شدن دانه‌بندی فلز را می‌گیرد. این عنصر بیشتر همراه فلزات دیگر مانند کرم یا نیکل و یا هردوی آن‌ها در آلیاژها وجود دارد.

نیکل: نیکل در فولاد باعث افزایش مقاومت آلیاژ شده، بدون این که تافنس کم شود. اگر مقدار درصد نیکل در فولاد زیاد باشد، (۲۵-۳۵٪) علاوه بر این که تافنس^۱ کاهش می‌یابد، باعث می‌شود که فولاد در برابر خوردگی و ضربه مقاوم گردد.

وانادیوم: افزایش وانادیوم به فولاد، از رشد دانه‌ها در حرارت‌های بحرانی، مانند عملیات حرارتی و جوش‌کاری، جلوگیری می‌کند علاوه بر این باعث افزایش مقاومت فولاد می‌شود. **تنگستن:** افزایش تنگستن به فولاد اغلب برای ابزارهای

۱- تافنس toughness خاصیتی است که فلز قادر باشد در برابر فشارهای ناگهانی ایستادگی کند بدون این که شکسته شود یا ترک بخورد، به عبارت دیگر، ظرفیت یک فلز که بتواند تنش‌های سخت و ناگهانی را جذب کند.

۲- SAE = Society of Automotive Engineers

۳- AISI = American Iron and Steel Institute

فولاد آلیاژی فوق محتوی٪ ۵ نیکل است و کربن آن در حدود ۱۲٪ درصد می‌باشد. (توجه شود که اعداد معرف کربن، باید بر ۰٪ تقسیم شوند)

مثال: فولاد ۲۵۱۲
 درصد کربن ↓
 درصد نیکل ↓
 فولاد نیکل دار ↓
 ۱۲
 ۵
 ۲

جدول ۷-۲- کُدبندی فولادهای آلیاژی

گوگرد (حداکثر)	فسفر (حداکثر)	حدود منگنز	حدود کربن	AISI	SAE
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۶-٪ ۳	٪ ۰/۱۸-٪ ۰/۰۸	C ۱۰۱۰	۱۰۱۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۶-٪ ۳	٪ ۰/۱۸-٪ ۰/۱۳	C ۱۰۱۵	۱۰۱۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۶-٪ ۳	٪ ۰/۲۳-٪ ۰/۱۸	C ۱۰۲۰	۱۰۲۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۶-٪ ۳	٪ ۰/۲۸-٪ ۰/۲۲	C ۱۰۲۵	۱۰۲۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۹-٪ ۶	٪ ۰/۳۴-٪ ۰/۲۸	C ۱۰۳۰	۱۰۳۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۹-٪ ۶	٪ ۰/۳۸-٪ ۰/۳۲	C ۱۰۳۵	۱۰۳۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۹-٪ ۶	٪ ۰/۴۴-٪ ۰/۳۷	C ۱۰۴۰	۱۰۴۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۹-٪ ۶	٪ ۰/۵۰-٪ ۰/۴۳	C ۱۰۴۵	۱۰۴۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۹-٪ ۶	٪ ۰/۵۵-٪ ۰/۴۸	C ۱۰۵۰	۱۰۵۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۹-٪ ۶	٪ ۰/۶۰-٪ ۰/۵۰	C ۱۰۵۵	۱۰۵۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۹-٪ ۶	٪ ۰/۶۵-٪ ۰/۵۵	C ۱۰۶۰	۱۰۶۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۹-٪ ۶	٪ ۰/۷۰-٪ ۰/۶۰	C ۱۰۶۵	۱۰۶۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۹-٪ ۶	٪ ۰/۷۵-٪ ۰/۶۵	C ۱۰۷۰	۱۰۷۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۷-٪ ۴	٪ ۰/۸۰-٪ ۰/۷۰	C ۱۰۷۵	۱۰۷۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۹-٪ ۶	٪ ۰/۸۸-٪ ۰/۷۵	C ۱۰۸۰	۱۰۸۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۹-٪ ۷	٪ ۰/۹۳-٪ ۰/۸۰	C ۱۰۸۵	۱۰۸۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۹-٪ ۶	٪ ۰/۹۸-٪ ۰/۸۵	C ۱۰۹۰	۱۰۹۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۵-٪ ۳	٪ ۰/۱۰۳-٪ ۰/۹۰	C ۱۰۹۵	۱۰۹۵

کربن آلیاژی گوگرددار

گوگرد (حداکثر)	فسفر (حداکثر)	حدود منگنز	حدود کربن	AISI	SAE
٪ ۰/۰۸-٪ ۰/۱۳	٪ ۰/۰۴ Max	٪ ۰/۹-٪ ۶	٪ ۰/۱۸-٪ ۰/۱۳	C ۱۱۱۵	۱۱۱۵
٪ ۰/۰۸-٪ ۰/۱۳	٪ ۰/۰۴ Max	٪ ۱/۰۰-٪ ۷	٪ ۰/۲۳-٪ ۰/۱۸	C ۱۱۲۰	۱۱۲۰
٪ ۰/۰۸-٪ ۰/۱۳	٪ ۰/۰۴ Max	٪ ۰/۹-٪ ۶	٪ ۰/۲۸-٪ ۰/۲۲	C ۱۱۲۵	۱۱۲۵
٪ ۰/۰۸-٪ ۰/۱۳	٪ ۰/۰۴ Max	٪ ۱/۰۰-٪ ۷	٪ ۰/۴۴-٪ ۰/۳۷	C ۱۱۴۰	۱۱۴۰

دمای جهش جرقه برای فولاد با ترکیب‌های متفاوت فرق می‌کند. چهار فاکتور در جرقه وجود دارد که از روی آن‌ها می‌توان به ترکیب شیمیایی فلز بی‌برد:

۱- رنگ جرقه؛

۲- طول جرقه؛

۳- تعداد انفجار در طول جرقه؛

۴- شکل انفجار.

برای مثال، اگر یک فولاد با $2/2^{\circ}$ درصد کربن را با سنگ سمباده تماس دهیم، طول جهش جرقه‌های آن در حدود $1/8$ متر است و رنگ آن روشن و سفیدرنگ است. تعدادی از این جرقه‌ها به طور ناگهانی منفجر می‌شوند و تشکیل جرقه‌های کوچک‌تری می‌دهند این جرقه‌های کوچک، نسبت به جرقه‌های اولیه، یک زاویه‌ی 45° می‌سازند.

اگر بخواهیم یک فولاد ساده‌ی کربنی را با $3/3^{\circ}$ درصد کربن آزمایش کنیم، فوران جرقه مانند فولاد قبل است با این تفاوت که در امتداد جرقه‌ها تعداد انفجار بیشتر می‌شود و طول پرتاب جرقه کمی کوتاه‌تر می‌گردد.

اگر یک فولاد با $8/8^{\circ}$ درصد کربن را با سنگ سمباده تماس دهیم، مشاهده خواهد شد که طول فوران جرقه‌ها کوتاه و تعداد انفجار در مسیر هر جرقه زیادتر می‌شود.

عملیات حرارتی که بر روی فولاد انجام می‌شود، در آزمایش جرقه‌ی فولاد اثر می‌گذارد؛ برای مثال در جرقه‌های چدن خاکستری که از محل تماس با چرخ سمباده فوران می‌کنند، رنگ آن‌ها قرمز تیره و طول جرقه‌های پرتاب شده کوتاه و در حدود $5-64$ سانتی‌متر است. در مقایسه با این حالت، رنگ جرقه‌های یک فولاد با $1/3$ درصد کربن در هنگام فوران از سنگ، سفید و طول جرقه‌های آن کمی بلندتر از چدن خاکستری است.

آزمایش با شعله‌ی اکسی استیلن: به عنوان مقدمه باید گفت، حتی اگر در مورد ترکیب شیمیایی یک فولاد آگاهی داشته باشیم، باز لازم است بدانیم که آیا فلز خاصیت جوش‌پذیری خوبی دارد یا خیر.

برای مثال ورق‌های آهنی که نورد می‌شوند ممکن است خواص شیمیایی و فیزیکی خوبی را برای جوش‌کاری داشته

۳-۵-۲- شناسایی فولادها: لازم است که هر جوش کار ماهر بتواند با یک یا چند روش تست‌های عملی ترکیب شیمیایی فولاد را به دست آورد.

گاهی اوقات آنالیز فولاد یا در دسترس نمی‌باشد و یا وصول به آن مشکل و وقت‌گیر است. در کارخانه و یا کارگاه و یا در سایت‌های متفاوت لازم است که نوع فولاد به سرعت مشخص شود؛ از این‌رو می‌توان آزمایش را با روش‌های زیر انجام داد:

۱- آزمایش جرقه به وسیله‌ی سنگ سمباده؛

۲- آزمایش با شعله‌ی اکسی استیلن؛

۳- آزمایش از طریق انفال فلز؛

۴- آزمایش رنگ؛

۵- آزمایش صدا؛

۶- آزمایش از طریق وزن مخصوص؛

۷- آزمایش از طریق آهنربا.


آزمایش جرقه: یکی از طرق تعیین ترکیب شیمیایی فولاد، آزمایش جرقه است. برای این منظور می‌توان از یک سنگ سمباده استفاده کرد. (قبل از آزمایش باید سنگ سمباده را بررسی کرد تا در شرایط مناسبی باشد و از وسیله‌های اینمی مانند عینک نیز باید استفاده شود)

برای آزمایش فولاد موردنظر، کافی است که آن را به سنگ یا چرخ سمباده تماس بدهیم، در اثر تماس و اصطکاک بین فلز و سنگ سمباده، جرقه‌هایی تولید و پرتاب خواهد شد.

با نحوه‌ی پرتاب شدن، رنگ جرقه، طول جرقه و تعدد انفجار در جرقه، می‌توان نوع فولاد را تشخیص داد. هرچه فشار بین فلز و سنگ سمباده کم‌تر باشد، تعیین هویت فولاد بهتر انجام می‌شود. (شکل ۲-۵).

تئوری این نوع آزمایش بر مبنای این است که:


هنگامی که فولاد گرم می‌شود، تمایل زیادتری برای جذب اکسیژن دارد و قسمت‌های مختلف از فلز با ناخن‌های متفاوتی اکسید می‌شوند که رنگ اکسید هر ماده متفاوت است؛ برای مثال اگر آهن خالص را با سنگ سمباده تماس دهیم، در اثر گرما، آهن به سرعت اکسید نمی‌شود، از این‌رو جرقه‌هایی که از آهن خالص پرتاب می‌شود کم‌رنگ یا سفیدرنگ بوده، طول آن‌ها زیاد است و به سرعت ازین می‌روند.

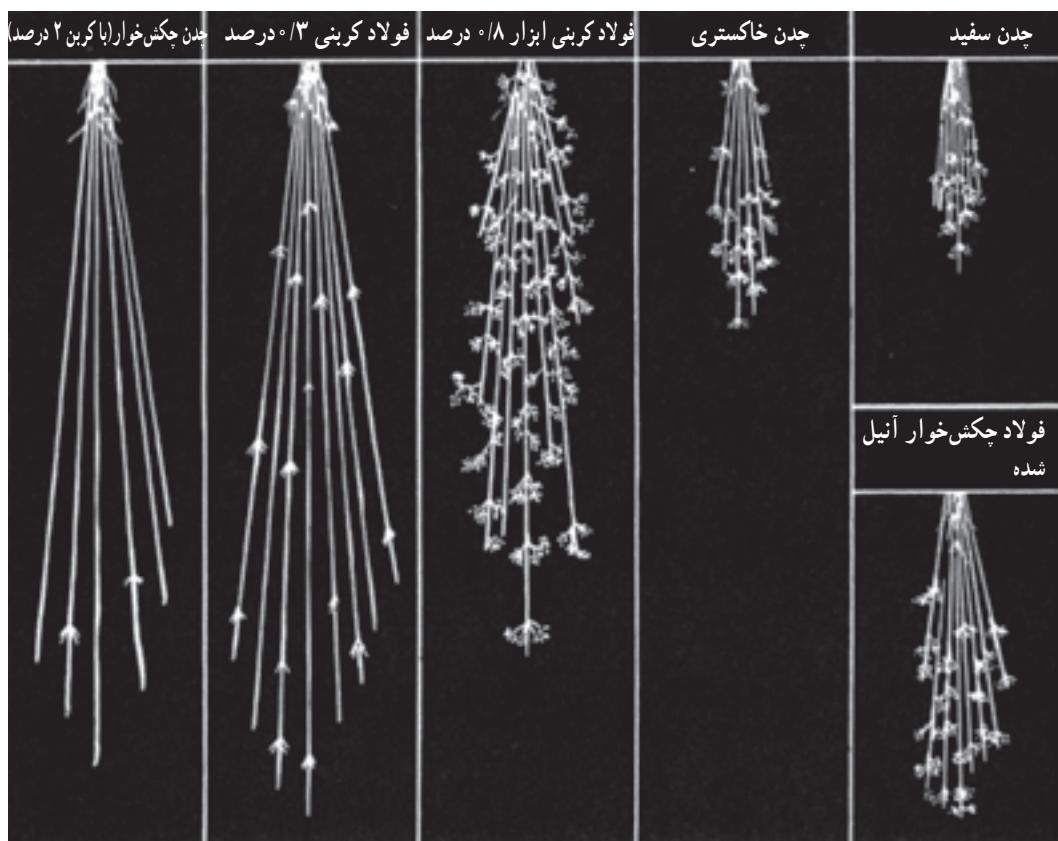

شکل ۲-۵- جرقه های ایجاد شده به وسیله فولادهای مختلف

فسفر و گوگرد آنها زیاد شود؛ به این جهت برای فرد جوش کار لازم است شرایط جوش بذیری فولاد را تشخیص دهد.

باشند اما ممکن است تعدادی از این ورقها در حین نورد، اجزایی را که در روی سطح غلطک وجود دارد (سرباره‌ی جرم و کثافت روی غلطک) در اثر فشار، جذب خود کنند و یا این که درصد

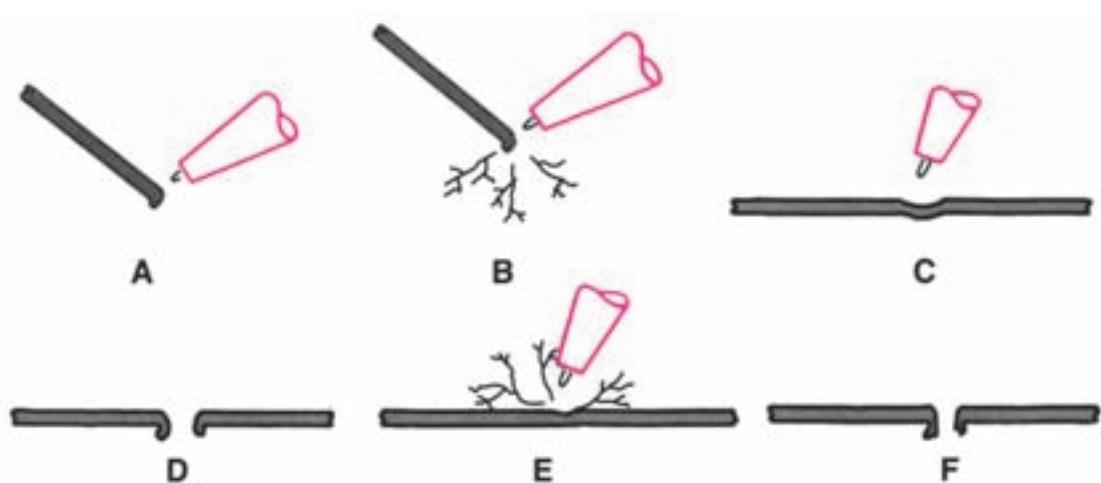


شکل ۲-۶- آزمایش با شعله اکسی استیلن

داشته باشد. لبه‌ی حوضچه پس از انجماد، مضرس نباشد و در حین منجمد شدن رنگ حوضچه، درخشان باشد در این صورت خاصیت جوش‌پذیری فولاد، بسیار خوب است.

اگر رنگ مذاب در حین انجماد تیره باشد و لبه‌ی حوضچه پس از انجماد مضرس باشد، جوش‌پذیری فولاد خوب نیست.

برای انجام آزمایش، فقط کافی است که یک حوضچه‌ی مذاب با شعله‌ی اکسی‌استیلن و شعله‌ی خنثی در سطح فلز ایجاد کنیم، در صورت نازک بودن، فرصت دهیم که فلز سوراخ شود. از حوضچه‌ی مذاب باید جرقه‌ی زیادی خارج شود و یا جوشش داشته باشد. مذاب باید روانی و کشش سطحی خوبی

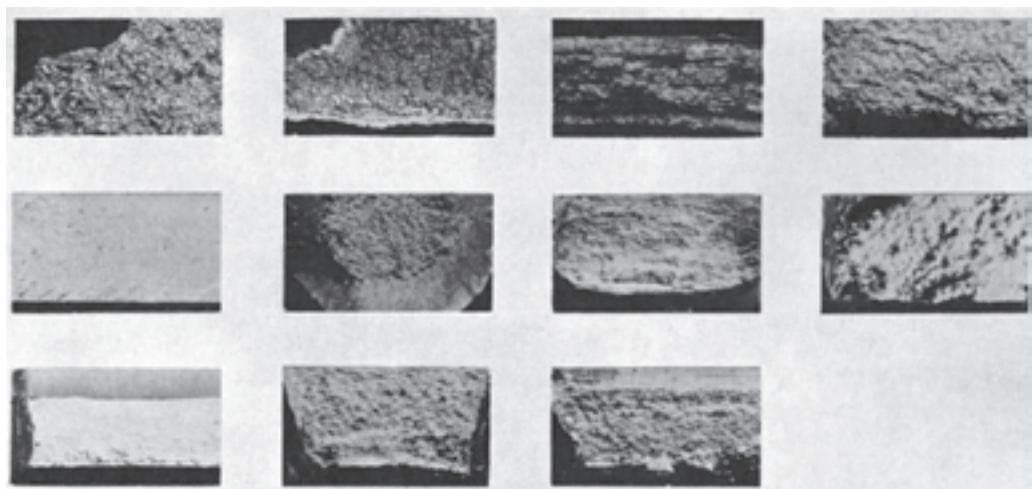

شکل ۲-۷- نداشتن خاصیت جوش‌پذیری