

حافظت و ایمنی

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- عوامل فردی که شخص را از خطرات حفاظت می کند، توضیح دهد.
- ۲- ایمنی عمومی محیط کارگاه را شرح دهد.
- ۳- وسایل و لوازم حفاظت فردی از حوادث را توضیح دهد.
- ۴- راه های پیشگیری از آتش سوزی و برق گرفتگی را شرح دهد.
- ۵- راه های حفاظت و ایمنی وسایل کار و ماشین ها را توضیح دهد.

۳- حفاظت و ایمنی

سن: آمار نشان داده است که تصادف و مرگ در بین افراد ۱۸ سال بیش از سنین دیگر است.

۱-۳- ایمنی عمومی در محیط کارگاه و کارخانه
همه افراد شاغل در کارگاه یا کارخانه، اعم از افراد اداری، ویژیتور، کارگر، کارفرما، مهندسین و طراحان، باید از عینک های ایمنی و یا ماسک طلقی همراه با کلاه ایمنی استفاده کنند.

حرارت، جرقه، بخار ناشی از فلزات مذاب، تشعشع ناشی از جوش کاری، ولتاژ برق، فلز داغ، وسایل نقلیه ای کارگاهی مانند لیفتراک، جرثقیل های سقفی و باری می توانند برای کارگران یا افرادی که رفت و آمد می کنند، خطرآفرین باشند؛ ولی با کمی دقیق و رعایت اصول ایمنی همه ای این خطرات قابل کنترل می باشند.

۲-۳- لباس و ادوات ایمنی شخصی
کارگران به خصوص جوش کاران باید از لباس مخصوص استفاده کنند که اولاً از جنس مواد پلاستیکی نباشد و درثانی جیب

متخصصین معتقدند که در محیط های کارگری بسیاری از فاکتورهای ایمنی، فیزیکی و شخصی است. فاکتورهای فیزیکی شخصی گاهی اوقات خطرآفرین هستند که باید به آنها توجه شود مانند :

تنش: افرادی که زیر فشارهای عصبی ناشی از کار و یا هر عامل دیگری هستند بیشتر در معرض خطرات ناشی از محیط کار قرار دارند.

کسالت و مريضي: فرد مريض ممکن است در محیط کار نتواند همه یا تعدادی از کارهای محوله را انجام دهد. چنین فردی بیش از سایرین آسیب پذیر است.


خستگی: اگر انسان به هر علتی، به اندازه ای کافی نخواهد بود و از طرفی در اثر خستگی بیشتر از سایرین در معرض خطر قرار می گیرد.

عدم آگاهی: در محیط های کار بیشتر افراد بدون آموخته دیدن، مشغول به انجام کارهای تخصصی هستند، این افراد همیشه بیش از افراد آموخته دیده در معرض خطرات ناشی از کار قرار دارند.

۳-۵- خطرات ناشی از ماشین

افرادی که با ماشین کار می‌کنند، باید قبلاً آموزش چگونگی کار کردن با وسایل ایمنی مربوط به آن‌ها را فراگرفته باشند و بی‌محابا از کنار مسایل حتی اگر کوچک باشند رد نشوند؛ برای مثال دستگاه سنگ سمباده برای آماده کردن قطعات اتصال جوش کاری مورد استفادهٔ جوش کار است.

تکیه‌گاه صفحه‌ای سنگ باید مطابق شکل (۳-۱) بسته شود و سطح آن باید کمی بالاتر از مرکز نقل سنگ قرار گیرد.

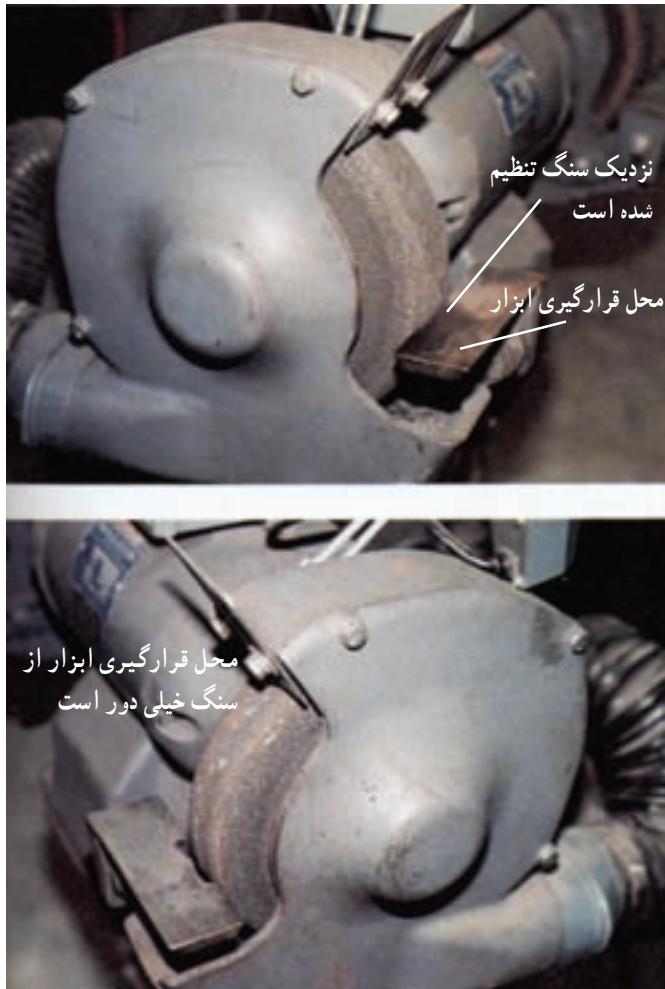

شكل ۱-۳- ماشین سنگ سنباده

پیراهن، لباس کار و شلوار باید سر جیب و دکمه‌دار باشد. برای جلوگیری از صدمات فلز داغ، نیزی لبه‌ی فلز و پلیسه، پوشیدن دستکش الزامی است. پوشیدن کفش ایمنی با داشتن دماغه‌ی فلزی برای جوش کار و سایر کارگران الزامی است. جوش کارانی که با قوس الکتریکی کار می‌کنند، باید از ماسک با لنزی که درجه‌ی تاری مناسب داشته باشد، استفاده کنند (ر. ک. به جدول ۱-۲ شیشه‌ی ماسک ص ۲۳).

۳-۳- نگهداری محیط کارگاه

یکی از فاکتورهای بسیار مهم ایمنی بهخصوص در جوش کاری، تمیز نگهداشتن محیط کارگاه است. تمیز نگهداشتن سطح زمین و میز کار، بسیار ضروری است زیرا گرد و خاک می‌تواند منبعی برای دریافت کرین مذاب جوش باشد. ذرات فلز، گریس، روغن و اشیای دیگر و مواد قابل اشتعال مانند چوب، کاغذ، نفت، پارچه و سرخ وغیره نباید در محیط کارگاه جوش کاری وجود داشته باشند. از پراکندگی کابل جوش کاری و یا انبر الکترود و نیز الکترود باید پرهیز کرد.

۴- خطرات آتش‌سوزی

روغن، رنگ، مواد تمیزکنندهٔ شیمیایی و اشیای دیگر که احتمال مشتعل شدن دارند، باید در کایینت‌های فولادی نگه داشته شوند. پیش‌یینی راه خروج اضطراری، برای کارگاه ضروری است.

کارگاه باید مجهز به کپسول خاموش‌کنندهٔ آتش باشد، هم‌چنین برای جلوگیری از گسترش آتش، نگهداری پتوهای مخصوص این کار ضروری است.

نگهداری اشیایی که برای جلوگیری از گسترش آتش به کار می‌روند، باید در محلی باشد که با رنگ قرمز روشن مشخص شده باشد (که به سرعت جلب توجه کند).

جوش کاران باید طرز استفاده از کپسول‌های خاموش‌کنندهٔ آتش را بدانند و آن‌ها را در فواصل زمانی مشخص بررسی کنند.

جوش کاری حاوی بخارات سمی هستند، لذا سیستم تهویه، باید بالاتر از سطح میز کار قرار گیرد به طوری که عمل تهویه کمی پایین تر از دماغ و دهن جوش کار انجام شود. این سیستم تهویه ممکن است ثابت و یا پرتابل باشد (شکل ۳-۲).

بخارات سمی، ناشی از جوش کاری آلیاژهایی است که محتوی «کادمیوم، کرم، سرب، روی و بریلیوم» می‌باشند، هم‌چنین در اثر داغ شدن بعضی از فلاکس‌ها، بخارات مضری متصاعد می‌گردد.

۶-۳- گرد و خاک و دود

تنفس در محیط‌های آلوده به گرد و خاک و یا دود، برای سلامتی انسان مضر است، از این‌رو کارگاه باید شرایط مناسبی برای کار کردن داشته باشد. حجم فضای کارگاه، باید به اندازه‌ای باشد تا جایه‌جایی هوا به راحتی انجام گیرد.

همه‌ی روش‌های جوش کاری و نیز برش کاری باید در محیطی انجام شود که اولاً فضای کافی برای تهویه وجود داشته باشد. درثانی قبل از جوش کاری و در زمان جوش کاری و نیز پس از آن، سیستم تهویه کار کند. بعضی از آلیاژها در موقع



شکل ۳-۲- دستگاه تهویه

داشته باشد یا رشته‌ی سیم بیرون زده باشد، قسمت خراب، تعویض شود. از پوشش دادن کابل بهوسیله‌ی نوارچسب، باید پرهیز کرد زیرا در صد عایق‌های کابل یک پارامتر حساب شده برای میزان شدت جریان مشخصی است. باید از محکم بودن ترمینال‌ها و اتصالات انبر جوش کاری اطمینان حاصل نمود. گیره‌ی الکترودگیر انبر، پس از جوش کاری، باید تمیز شود و در صورت خورده شدگی، فلز آن باید عوض شود.

برای اجتناب از شوک‌های الکتریکی، هیچ‌گاه نباید از دستکش مرطوب و یا لباس مرطوب استفاده کرد.

جوش کاری در روی زمین مرطوب شوک ایجاد می‌کند. اگر برحسب ضرورت کار جوش کاری باید در محیطی که کف زمین آن مرطوب است انجام شود، باید از یک سطح عایق (استفاده از تخته) که حداقل 30 cm از کف زمین ارتفاع داشته باشد، استفاده کرد.

جنس لباس کار جوش کارانی که در حالت نشسته و یا دراز کشیده جوش کاری می‌کنند، باید عایق باشد، یا این که جسم عایقی را در زیر بدن خود پهن کنند (شکل ۳-۳).

جوش کارانی که در مخازن بسته و یا محیط‌های کوچک کار می‌کنند، اگر از گازهای غیر از هوا استنشاق کنند، دچار حادثه خواهند شد. به طور کلی گازهایی که سنگین‌تر یا سبک‌تر از هوا باشند، می‌توانند خطرآفرین باشند، «آرگون» و «بی‌اکسیدکربن» نمونه‌هایی از گازهای سنگین‌تر از هوا و «هليوم» نمونه‌ی گازی سبک‌تر از هوا است؛ برای مثال گاز آرگون می‌تواند در هفت ثانیه فرد را دچار خفگی کند.

محیط کار جوش کارانی که با گاز آرگون و یا « CO_2 » کار می‌کنند باید مجهرز به سیستم تهویه‌ی انفرادی باشد.

۷-۳- بازرسی دستگاه

بازرسی متعلقات جوش کاری جهت مسأله اینمی در محیط جوش کاری با قوس الکتریکی، معمولاً باید بهوسیله‌ی فرد جوش کار و هنگامی که دستگاه خاموش است، انجام شود.

۱-۳-۳- بررسی کابل‌های جوش کاری: کابل‌های جوش کاری باید از لحظه ترک خوردن، بیرون بودن رشته‌ی سیم از زیر پوشش لاستیکی، بررسی شوند تا اگر عایق کابل ترک



شکل ۳-۳- لباس کار جوش کارانی که در حالت نشسته یا دراز کشیده جوش کاری می‌کنند، باید عایق باشد یا این که جسم عایقی را در زیر بدن خود پهن کنند.

در محیط‌های جوش‌کاری لازم است متن زیر با خط

درشت نوشته و برای اطلاع عموم به دیوار نصب گردد.

توجه

از خود و دیگران محافظت کنید. بخوانید و به‌حاطر بسپارید:
بخار ناشی از جوش‌کاری، دود، گرد و غبار برای سلامتی شما زیان‌آور است.
تشعشعات قوس الکتریکی می‌تواند به پوست و چشم شما صدمه بزند.
شوك‌های الکتریکی می‌توانند مرگ‌آفرین باشد.
از دست زدن به سیم و یا قطعات الکتریکی رها شده، اجتناب کنید.
اتصالات جوش‌کاری شده‌ی داغ را با دست کش بلند نکنید.
همیشه از لباس کار مناسب جوش‌کاری، عینک و ماسک استفاده کنید.
مواد چربی و اشتعال‌زا مانند چوب و کاغذ را از محیط جوش‌کاری دور کنید.
از سیستم تهویه استفاده کنید.

داشته باشد، باید از هوакش مناسبی برای تخلیه‌ی دود و تهویه‌ی
 محل جوش‌کاری استفاده شود.

۱۰- کمربند ایمنی

این کمربند از یک طرف به کمر جوش‌کار و از طرف دیگر
به واسطه‌ی طنابی به قسمتی از کار که جوش‌کار روی آن کار
می‌کند، بسته می‌شود. طناب کمربند و محلی که انتهای کمربند به
آن بسته شده، باید قدرت نگه‌داری وزن جوش‌کار را در صورت
بروز حادثه، داشته باشد.

۱۱- شرایط ایمنی ماشین‌های جوش‌کاری

ماشین‌های جوش‌کاری در مقایسه با سایر انواع ماشین‌های
الکتریکی در شرایط نامناسب‌تری کار کرده، کمتر تحت نظارت
یک متخصص قرار دارند.

کارگر جوش‌کار باید با توجه به نکته‌ی فوق، همیشه مراقبت
کند که دستگاه جوش‌کاری در مقابل اتصالی‌های اتفاقی محافظت
شده باشد.

جوش‌کار نباید هرگز سعی کند نصب و یا تعمیر ماشین

۸- پاراوان

وقتی که جوش‌کاری در کارگاهی ثابت انجام می‌گیرد و
افراد دیگر مشغول انجام دادن کار دیگری هستند، باید به وسیله‌ی
«پاراوان» مخصوصی کارگران مزبور را در مقابل اشعه‌ی قوس
الکتریکی حفاظت نمود. اگر کارگاه دائمی باشد، می‌توان غرفه‌ی
خصوصی برای این منظور تعییه کرد که دیوارهای آن از مواد
نسوز باشد. این غرفه باید مجهز به سیستم تهویه باشد.
اگر محل جوش‌کاری متغیر است، باید از دیوارهای قابل
حمل و نقل استفاده نمود که از مصالح نسوز تهیه و با رنگ
خصوصی انوده شده باشد.

وقتی که جوش‌کاری در سطح زمین انجام می‌شود، ارتفاع
دیوارهای غرفه، باید بیش از $1/5$ متر باشد و در صورت بلندتر
بودن قطعات مورد جوش‌کاری واقع شده، لازم است که ارتفاع
دیوارها بلندتر باشد.

۹- هوакش

اگر جوش‌کاری داخل مخزن یا محیط‌های کوچک انجام
می‌شود که احتمال انباسته شدن دود و گازهای مضر دیگر وجود

باعت خفگی گردد.

ترانسفورماتورهای جوش کاری معمولاً با هوا، سرد می‌شوند؛ (سیستم فن) لذا باید مراقب بود که فن ترانسفورماتور، همیشه در موقع استفاده کار کند.

ترانسفورماتورها نباید به مدار روشناهی متصل گرددند زیرا، علی‌رغم وجود تنظیم کننده، باعث تغییرات شدید در ولتاژ و کم نور و پر نور شدن چراغ‌ها می‌شوند.

جوش کاری را خود انجام دهد، بلکه باید این کار توسط یک تکنسین ورزیده صورت گیرد و در هر حال تعمیر ماشین، باید پس از قطع کامل جریان برق انجام شود.

در اغلب موارد ماشین جوش کاری از یک محل به محل دیگر برده می‌شود بنابراین، باید پریزهای مناسبی در تمام کارگاه و یا محل ساختمان پیش‌بینی شده باشد.

اگر ماشین جوش کاری با موتور بنزینی یا دیزلی کار می‌کند، باید توجه داشت که ممکن است جمع شدن دود ناشی از موتور

نکات فنی در جوشکاری با قوس دستی

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱— نحوه انتخاب نوع دستگاه جوشکاری را شرح دهد.
- ۲— نحوه راه اندازی و تنظیم دستگاه جوشکاری را توضیح دهد.
- ۳— نکات مهم در انتخاب صحیح الکترود را بیان کند.
- ۴— نحوه ایجاد قوس الکتریکی با الکترود دستی را به دو روش متناوب اجمالی و جهشی قائم تشریح نماید.
- ۵— نحوه ایجاد مهره جوش به روش زنجیره‌ای و زیگزاگ را شرح دهد.

۴— نکات فنی در جوشکاری با قوس دستی

و سیکل کاری در هر دو یکسان باشد، بیشتر است.

۳—۴—۴—**مزایای یک ماشین جوشکاری «ac» و شدت جریان ثابت:**

- ۱— ارزش یک دستگاه ac نسبت به «dc» که رینج شدت جریان و سیکل کاری آنها یکسان است، کمتر می‌باشد.
- ۲— در شدت جریان‌های زیاد، برای جلوگیری از دممش قوس در جوش‌های ماهیچه‌ای، بهتر است از دستگاه «ac» استفاده شود.

۲—۴—**راه اندازی و تنظیم دستگاه جوشکاری**

۱— قبل از اقدام به جوشکاری، لازم است کلیه‌ی وسایل و ملزومات مانند ترمینال‌ها، کابل، انبر الکترود و غیره بررسی شوند؛

۲— هیچ‌گاه ماشین جوشکاری را که در زیر بار است، خاموش یا روشن نکنید (مدار بسته)؛

۳— از قرار دادن انبر الکترود در روی میز کار یا قطعه‌ی کار پرهیز کنید؛

۴— راه اندازی ماشین‌های «ac» بسیار ساده است و می‌توان

۱—۴—**انتخاب دستگاه جوشکاری**

در تصمیم‌گیری برای خریدن یک ماشین جوشکاری dc یا ac و یا استفاده‌ی از آن لازم است : ابتدا به محسن و معایب ماشین برای شرایط متفاوت جوشکاری توجه شود.

۱—۴—۱—۴—**مزایای یک ماشین جوشکاری DC و جریان ثابت**

۱— امکان استفاده از قطب‌های مستقیم و معکوس (DCSP-DCRP)؛ (شکل ۴—۱)

۲— جوشکاری در حالات مختلف بیشتر با قطب مستقیم یا معکوس اجرا می‌شود؛

۳— الکترودهایی که برای جوشکاری نیکل-آلومینیوم و مس طراحی می‌شوند، بیشتر با قطب معکوس جوشکاری می‌شوند.

۴— الکترودهایی مانند Exx2x، (که در پوشش آنها پود آهن به کار رفته) (نرخ زیاد مذاب جوش در واحد زمان) بهتر است جوشکاری بیشتر با قطب معکوس یا مستقیم انجام شود.

۲—۱—۴—۴—**معایب ماشین جوشکاری «DC» و جریان ثابت**: قیمت این نوع ماشین نسبت به ماشین‌های ac که رینج آمپر

تنظیم کننده‌ی شدت جریان قرار داده شده، ولی برای ولتاژ، تنظیم کننده‌ای وجود ندارد، زیرا ولتاژ با تغییر مقاومت در مدار، تغییر می‌کند (مانند طول قوس)؛



۷- تمام اتصالات و ترمینال‌ها باید محکم باشند تا بتوان با طول قوس، مقاومت مدار را کنترل کرد. با کنترل مقاومت مدار اندازه‌ی ولتاژ کنترل می‌شود.

با یک کلید، آن‌ها را روشن یا خاموش کرد؛

۵- دستگاه‌های جوش سیار، (دیزلی یا بنزینی) به استارت مجهزند، یعنی با زدن استارت، موتور روشن می‌شود اما باید لحظه‌ای صبر کرده تا به دور ماکریم برسد، سپس می‌توان به وسیله‌ی کلید شدت، جریان را از دستگاه گرفت.

۶- ماشین‌های نوع جریان ثابت برای جوش کاری یا قوس و الکترود دستی مناسب‌تر هستند. در این نوع دستگاه،

انبر جوش کاری

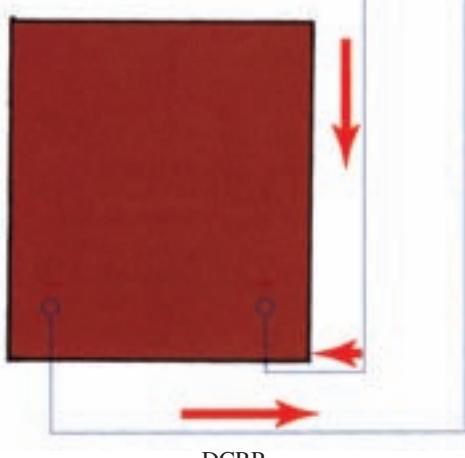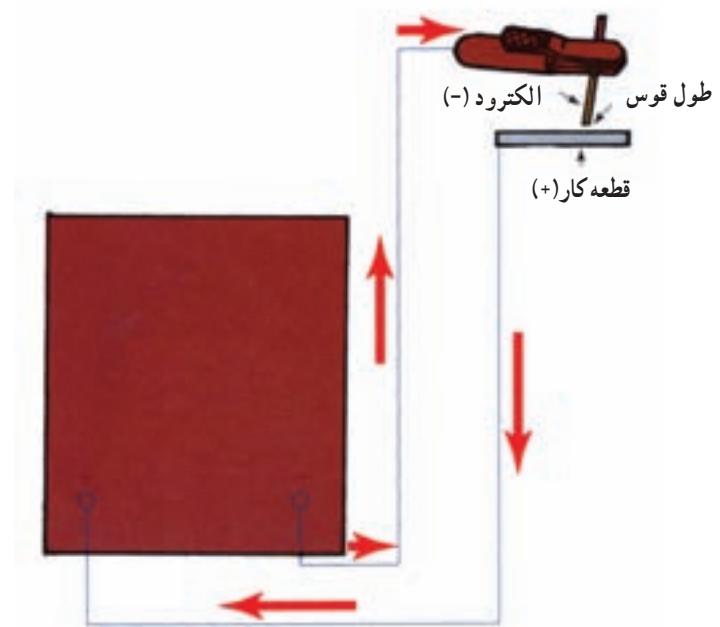

ب - جوش کاری با قطب معکوس

شکل ۱-۴- نمای ساده جوش کاری با ژنراتور

۳-۴- انتخاب صحیح الکترود

در جوش کاری یکی از فاکتورهای بسیار مهم این است که : ترکیب شیمیایی الکترود با قطعه کار، هم آهنگ باشد. براین اساس، لازم است به نکات زیر توجه شود :

۱- طرح شیار یا پخ ؛

۲- مقاومت کششی فلز جوش ؛

۳- ترکیب شیمیایی قطعه کار ؛

۴- حالت جوش کاری (سطحی، قائم، افقی و بالای سر) ؛

۵- مقدار مذاب جوش ؛

۶- نوع شدت جریان ؛

۷- اندازه‌ی نفوذ جوش ؛

۸- ضخامت قطعه کار ؛

۹- مهارت جوش کار ؛

۱۰- کُد^۱ و استاندارد.

اگر اتصال دارای پخ باشد و حداقل فاصله بین دو قطعه کار^۲ مطابق با کُد و استاندارد کم باشد، پاس اول را باید از الکترود با قطر کم استفاده کرد تا نفوذ کامل شود (مانور الکترود با طول قوس صحیح) در پاس‌های بعدی نیز، قطر الکترود را باید صحیح انتخاب کرد.

برای مقاومت کششی جوش، باید به دو عدد سمت چپ

بعد از حرف «F» توجه نمود مانند :

E60xx-E70xx-E80xx-E90xx-E100xx

ترکیب شیمیایی فلز مبنا نیز، تعیین کننده‌ی الکترود است و باید بین الکترود و فلز مبنا از لحاظ شیمیایی و فیزیکی هماهنگی باشد.

۴-۴- ایجاد قوس الکتریکی با الکترود دستی

یکی از عمدترين دروس اوليه‌ی مهارت در جوش کاري، ایجاد کردن قوس الکتریکی مابین الکترود و قطعه کار است.

برای ایجاد قوس، لازم است ابتدا الکترود به سطح فلز

تماس پیدا کند و سپس نوک الکترود آرام و سریع از محل تماس جدا شود تا به اندازه‌ی فاصله‌ی صحیح برسد.

در کار افراد مبتدی، در مراحل اولیه‌ی ایجاد قوس، امکان چسبیدن الکترود به سطح کار زیاد است.

اگر الکترود به سطح کار چسبید، برای جدا کردن آن‌ها از یک دیگر، می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد :

الف - اگر قطعه کار کوچک باشد، می‌توان انبر الکترود را بلند کرده، بدون این که الکترود از انبر آزاد شود. این عمل قطعه کار را از مدار خارج می‌کند.


ب - اگر قطعه کار بزرگ باشد، روش قبل را نمی‌توان اجرا کرد؛ ولی باید به دسته‌ی انبر الکترود فشار وارد کرد تا دهن انبر باز شود و آن را به سرعت به طرف بالا کشید. با این عمل، مدار باز شده، الکترود به سطح کار می‌چسبید، بعد از آن می‌توان الکترود را با انبردست از سطح کار جدا کرد. بعد از جدا شدن الکترود، گیره‌ی انبر الکترود را باید مورد بازرسی قرار داد تا در صورت خراب شدن، تعویض شود.

مشکل دیگری که برای افراد مبتدی وجود دارد، دور کردن بیش از حد الکترود از نقطه‌ی تماس است که در این صورت برای نگه‌داری قوس، به ولتاژ خیلی زیاد نیاز خواهد بود و چون عملًا این اندازه ولتاژ وجود ندارد، قوس قطع می‌شود.


دو روش متفاوت برای شکل‌گیری قوس، متداول است :

۱- تناوب اجمالی یا زودگذر^۳: در این روش باید نوک الکترود را به سطح فلز تماس داده، بدون نگه‌داری آن در روی سطح، از فلز دور کرد و سپس فاصله را به اندازه‌ی درست طول قوس رسانید (شکل ۴-۲-الف).

۲- جهشی قائم^۴: در این روش لازم است پس از تماس به سطح کار، آن را در جهت قائم بالا آورد. به اندازه‌ای که قوس قطع نشود، سپس فاصله یا طول قوس را به حد صحیح رسانید (شکل ۴-۲-ب).

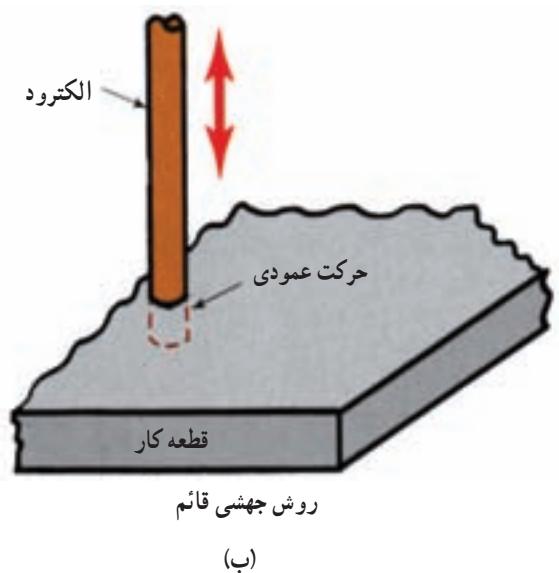

(ب)

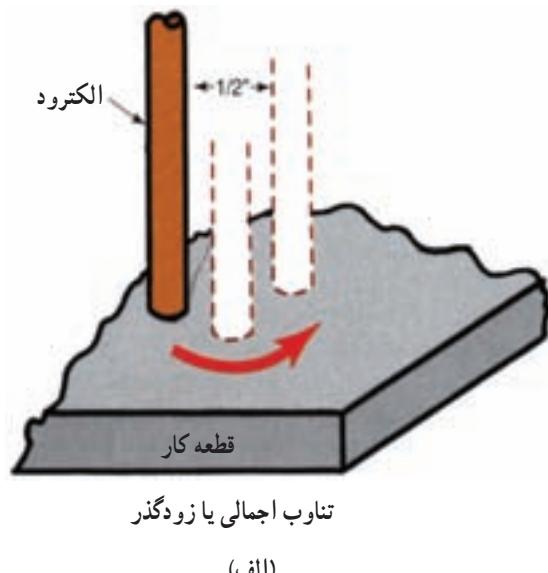

(الف)

شکل ۲-۴- روش شکل‌گیری قوس

در صورت مشاهده‌ی ذرات انجماد یا جرقه در روی سطح فلز، باید بدانیم که طول قوس بلند است و قسمت زیادی از الکترود به صورت جرقه به اطراف پراکنده می‌شود. دو نوع مهره‌ی جوش در جوش‌کاری شکل می‌گیرد:

- ۱- مهره‌ی زنجیره‌ای (Stringer bead) :
- ۲- مهره‌های زیگزاگ (Weaving bead).

۵-۴- ایجاد مهره جوش

به محض این‌که قوس ایجاد شد و ثبات پیدا کرد، حوضچه‌ی مذاب شروع به شکل‌گیری می‌کند و با حرکت دادن الکترود از این نقطه، «مهره جوش» درست می‌شود. برای کسب مهارت جوش‌کاری در هر نوع اتصال و هر نوع حالت، اولین نکته‌ای که جوش‌کار باید به آن توجه کند، شکل‌گیری مهره‌های جوش است.

برای ایجاد کردن مهره‌های جوش خوب، لازم است فاکتورهای زیر با دست جوش‌کار کنترل شود:

- ۱- کنترل طول قوس^۱؛
- ۲- سرعت پیش روی؛
- ۳- عرض مهره‌ی جوش؛
- ۴- زاویه‌ی الکترود.

طول قوس باید با قطر الکترود متناسب باشد. برای الکترودهای پوشش‌دار، طول قوس بین ۳-۴mm است. جوش‌کار باید عادت کند که فقط با یک دست کار کند و با دست دیگر قطعات را برای خال جوش زدن نگه دارد. برای تشخیص صحیح فاصله یا طول قوس، می‌توان از صدای^۲ قوس الکتریکی استفاده کرد.




شکل ۳-۴- تشكيل مهره جوش

برابر قطر الکترود زیادتر شود؛ برای مثال اگر با الکترود $3/2\text{ mm}$ جوش کاری می‌شود، حداقل عرض جوش باید از $14/2\text{ mm}$ زیادتر شود.

۱-۴-۵- زاویه‌ی الکترود: اگر الکترود نسبت به سطح اتصال، قائم نگه داشته شود، فقط به اندازه‌ی 20° تا 30° درجهت پیش‌روی جوش، باید کج شود ($70^\circ - 60^\circ$). و از دو طرف دیگر، زاویه‌ی الکترود 90° است. زاویه‌ی 20° یا 30° باعث می‌شود که فشار قوس، مواد مذاب را کمی به طرف عقب حوضچه براند تا موج‌های ظریف و یک‌نواخت مهره پدیدار گردد.

برای ایجاد مهره‌های زنجیره‌ای، لازم است که الکترود فقط به‌طرف جلو حرکت کند. عرض جوش باید در حدود 2 mm باشد؛ برای مثال اگر با الکترود $3/25\text{ mm}$ جوش کاری می‌شود، عرض طبیعی بین $6/4\text{ mm}$ تا $9/6\text{ mm}$ است.

برای ایجاد مهره‌های زیگزاگ علاوه بر این که الکترود در امتداد طول درز اتصال به جلو حرکت می‌کند، لازم است که یک حرکت عرضی هم به سمت راست و چپ داشته باشد. با چنین حرکتی، می‌توان پهناهی جوش را نسبت به مهره‌های زنجیره‌ای زیادتر گردانید. در این روش عرض جوش، باید از 6

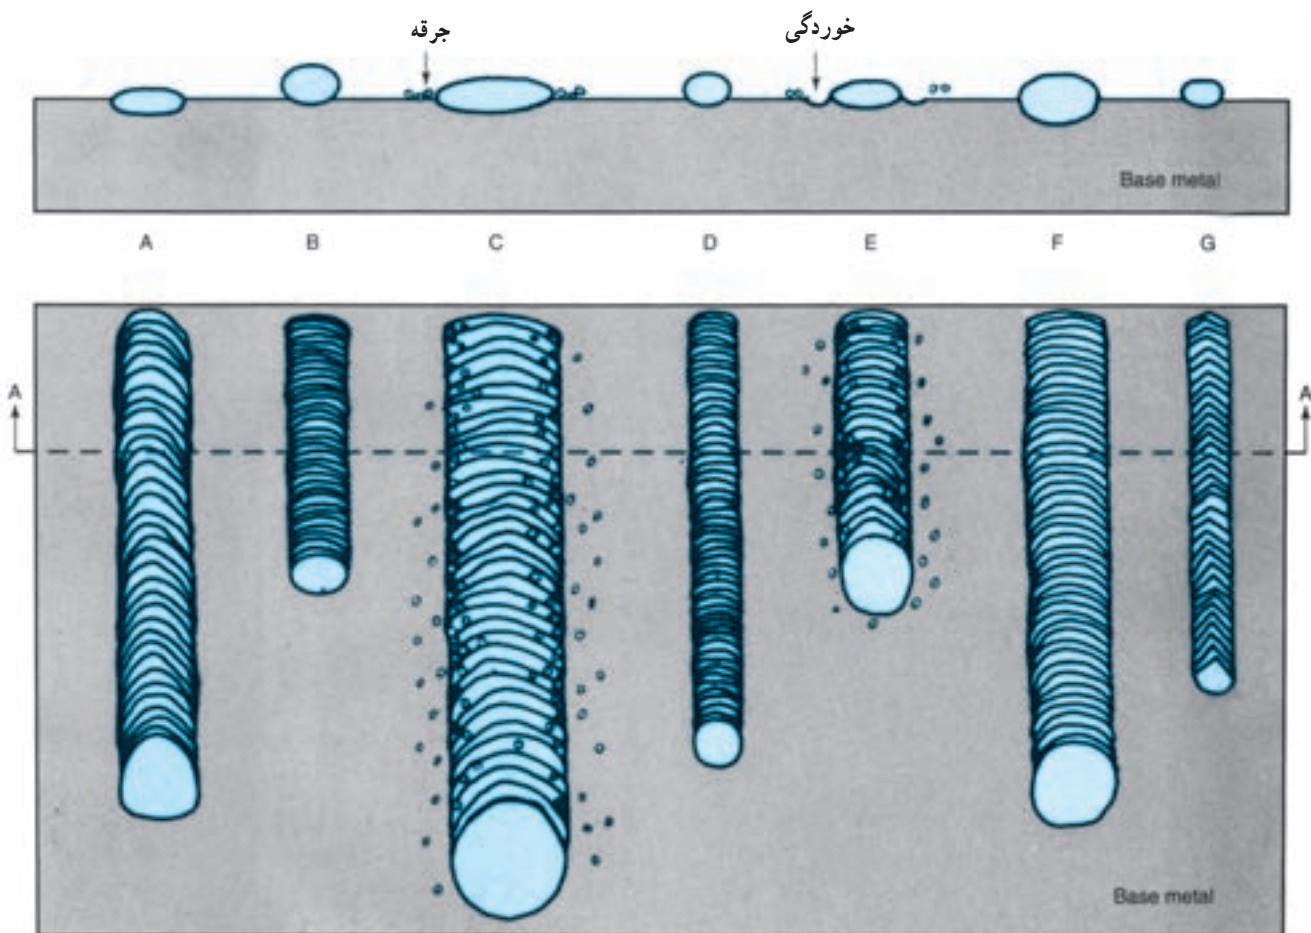

شکل ۱-۴- تأثیر جریان، طول قوس و سرعت پیش‌روی روی مهره‌ی جوش

- | | |
|--|-----------------------------|
| A - جریان و سرعت پیش‌روی صحیح | B - شدت جریان خیلی کم |
| C - شدت جریان خیلی زیاد | D - طول قوس خیلی کوتاه |
| E - طول قوس خیلی زیاد و سرعت پیش‌روی خیلی زیاد | F - سرعت پیش‌روی خیلی آهسته |
| G - سرعت پیش‌روی کم | |

جوش، بسیار مهم است و اگر شدت جریان، طول قوس و سرعت پیش روی هماهنگ باشند، شکل سطح مقطع جوش مانند شکل A-۴) خواهد بود.

۶-۴- تمیز کردن جوش

وقتی از الکترودهای پوشش دار در جوش کاری استفاده می شود، روی سطح مذاب یک سرباره تشکیل می شود. این سرباره باید برای دوام و شروع مجدد، جوش برداشته، سطح فلز جوش تمیز گردد، هم چنین هنگام استفاده از پاسهای متعدد جوش کاری، لایه‌ی زیرین باید به طور کامل تمیز شود.
اگر سرباره به سهولت کنده نشود، در مقطع جوش، ناخالصی وجود خواهد داشت. ناخالصی سرباره، ذرات کوچکی از سرباره است که از مذاب بیرون کشیده نشده و داخل جوش، محبوس مانده است. سرباره معمولاً با ابزارهای دستی مانند چکش جوش، برس سیمی و گاهی نیز با وسایل مکانیکی برداشته می شود.

هنگامی که عرض جوش زنجیره‌ای به حد مطلوب رسید، باید الکترود را کمی به جلو حرکت داد و به حوضچه نگاه کرد و رشد مذاب را از نظر اندازه و شکل بررسی کرد. این عمل باید دو مرتبه تکرار شود تا از این طریق یک حرکت یکنواخت پدیدار شود، ضمن این‌که عرض جوش نیز کنترل می شود. سرعت پیش روی الکترود را می‌توان با دو فاکتور تعیین کرد:

- ۱- عرض جوش؛
 - ۲- شکل گرفتن یک دماغه‌ی مخروطی شکل در موج‌های نزدیک به لبه‌ی جوش.
- اگر سرعت حرکت پیش روی درست باشد، موج‌های قسمت عقب حوضچه، یا دنباله‌ی مذاب نیز، دارای یک دماغه‌ی مخروطی می‌شوند.

ارتفاع مهره‌ی جوش نیز به عرض جوش بستگی دارد. ارتفاع یا ارتفاع گرده‌ی جوش، باید در حدود $\frac{1}{4}$ عرض آن باشد. تنظیم شدت جریان درست برای کیفیت و شکل مهره‌های

روش‌های دیگر جوشکاری با قوس الکتریکی

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- نحوه جوشکاری آرگون و کاربرد آن را توضیح دهد.
- ۲- اجزای دستگاه جوشکاری با آرگون را تشریح کند.
- ۳- نقش گازهای محافظ در جوشکاری را توضیح دهد.
- ۴- اجزای مشعل جوشکاری با گاز آرگون را به تفصیل توضیح دهد.
- ۵- نحوه جوشکاری قوس الکتریکی مابین بک الکترود و قطعه کار را با توجه به ویژگی دستگاه جوش مربوطه و گازهای مصرفی و مفتول الکترود تشریح نماید.
- ۶- روش جوشکاری زیر بودری را به تفصیل تشریح کند.
- ۷- روش کار در جوش پلاسما را توضیح دهد.

۵- روشهای دیگر جوشکاری با قوس الکتریکی

آلیازهای آن، منیزیم و آلیازهای آن، تیتانیوم و آلیازهای آن، انواع فولادهای ضدزنگ، فلزات رنگین و آلیازهای آنها است. اسم دیگر و متداول این روش «TIG» است که از سه کلمه‌ی Tungsten Inert Gas گرفته شده است.

منابع قدرت در جوشکاری با قوس الکتریکی و گاز آرگون (GTAW) ماشین‌های «ac» یا «dc» و یا «ac/dc» (در یک ماشین) هستند.

نوع متداول ماشین جوشکاری برای این روش بیشتر ترانسفورماتور - رکتی فایراست. سیستم منابع قدرت باید از نوع شدت جریان ثابت باشد. در شکل ۱-۵ سیستم کامل یک دستگاه جوشکاری «TIG» نشان داده شده است.

اجزای این دستگاه به صورت زیر است :


- ۱- یک منبع قدرت قوس جوشکاری «ac» یا «dc» و یا «ac/dc»؛

۱-۵- جوش آرگون یا GTAW

در جوشکاری با قوس الکتریکی و گاز آرگون، حرارت را از طریق یک قوس الکتریکی (که مابین الکترودی از جنس آلیاز تنگستن و قطعه کار شکل می‌گیرد) به دست می‌آورند و برای پر کردن درز یا شیار بین دو قطعه، اتصال از یک مفتول جداگانه به نام سیم جوش استفاده می‌کنند.

در این روش از یک گاز محافظ مانند «آرگون» یا «هليوم» برای محافظت ناحیه‌ی مذاب استفاده می‌شود. در تمام روش‌های جوشکاری، اصولی‌ترین تکنیک حفاظت فلز مذاب - الکترود یا سیم جوش و نیز حوضچه‌ی مذاب روی سطح قطعه کار است. روش محافظت در هر سیستم متفاوت است و در جوشکاری آرگون عمل حفاظت به وسیله‌ی گاز آرگون یا هليوم و یا اختلاط آنها صورت می‌گیرد.

کاربرد این نوع جوشکاری در فلزاتی مانند آلومینیوم و

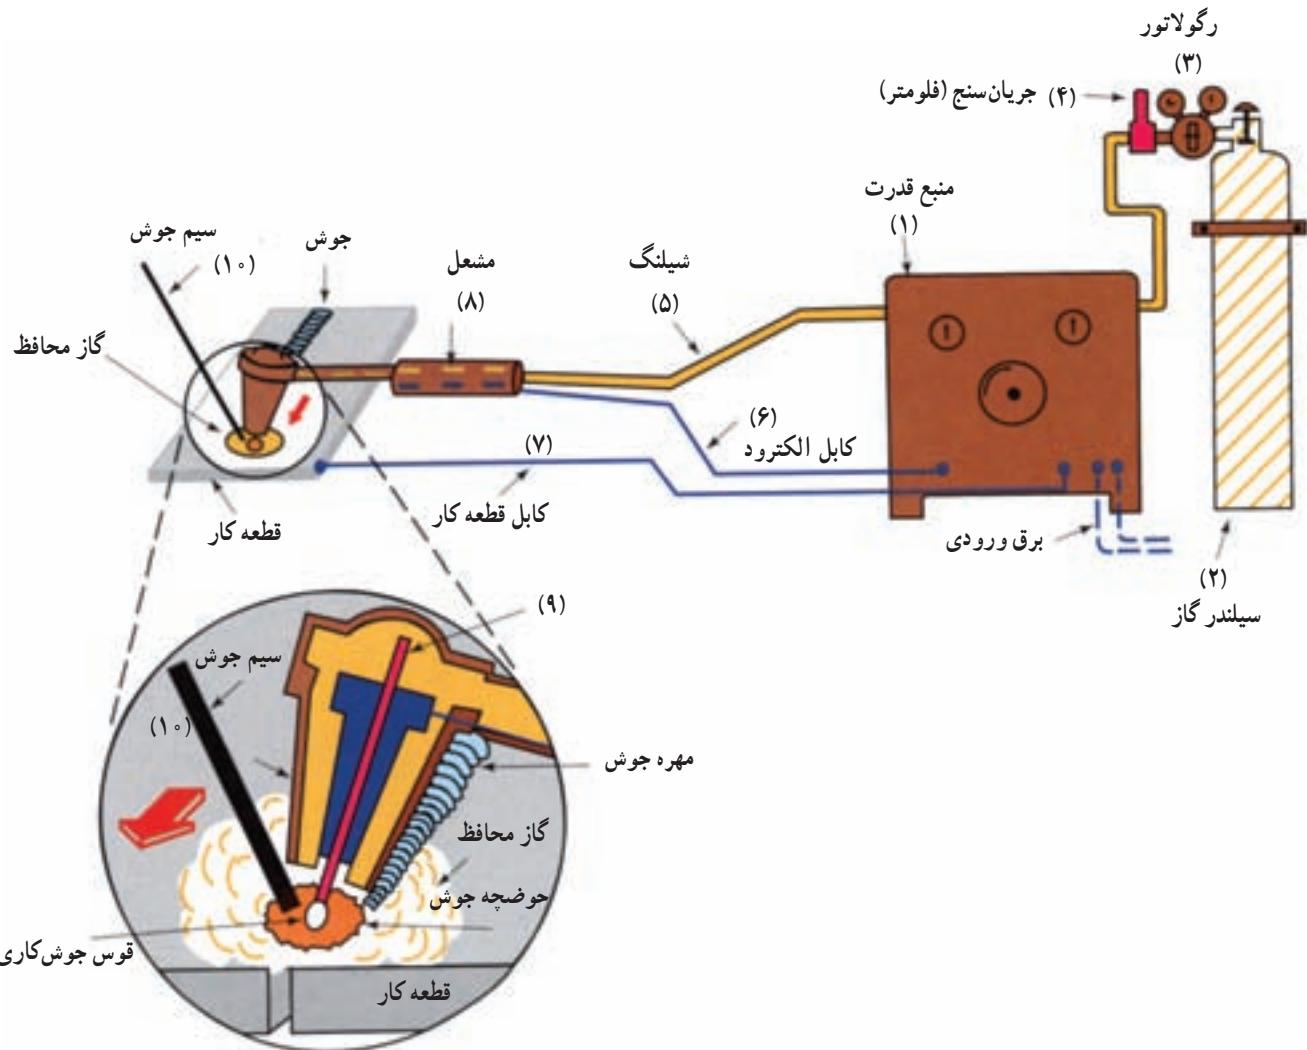

شکل ۱-۵- دستگاه جوشکاری TIG

فلزات و گازها وارد واکنش نمی‌شود. از گازهای محافظه برای جلوگیری از ورود اکسیژن و ازت‌ها به ناحیه‌ی قوس استفاده می‌کنند.

برای عمل حفاظت از آرگون-هليوم - اختلاط آرگون و هليوم - آرگون هيدروژن استفاده می‌کنند.

گاز آرگون (Ar) با وزن اتمی 40 g/mol و وزن مخصوص 1.78 g/L از جمله گازهای سنگین است. گاز آرگون را مانند اکسیژن در سیلندر (کپسول)‌های فولادی ذخیره می‌کنند. حجم کپسول‌های معمولی و متداول $9/34\text{ m}^3$ مترمکعب است. درجه‌ی خلوص گاز آرگون برای جوشکاری باید $99/995\%$ باشد.

۲- سیلندر گاز محافظه (هم به صورت مایع و هم به صورت گاز موجود است)؛

۳- رگلاتور گاز محافظه؛

۴- فلومتر گاز محافظه؛

۵- شیلنگ و فیتنگ‌های گاز محافظه؛

۶- کابل الکترود تنگستن؛

۷- کابل اتصال زمینی؛

۸- مشعل جوشکاری (torch)؛

۹- الکترود تنگستن؛

۱۰- سیم جوش.

۱-۱-۵- گازهای محافظه: گاز محافظه گازیست که با

۱- استفاده از گاز آرگون مایع ارزان‌تر است.

جوش کاری و آمپر کم به کار می‌روند، معمولاً گاز محافظ است (گاز محافظی که مصرف می‌گردد) حداکثر ظرفیت این مشعل‌ها در حدود 20° آمپر است.

۱-۵-۲ مشعل جوش کاری با گاز آرگون:
مشعل‌های جوش کاری با گاز آرگون، در طرح و اندازه‌های متفاوت با ظرفیت‌هایی برحسب «آمپر» ساخته می‌شوند (شکل ۲-۵).
سیستم خنک کنندهٔ مشعل‌هایی که برای کارهای سبک



شکل ۲-۵-۲ مشعل جوش کاری با گاز آرگون

خودکار صورت می‌گیرد.
نوع گاز مصرفی مناسب با جنس قطعه کار است.
متعلقات یک سیستم «GMAW» (شکل ۴-۵) به قرار زیر است :

- ۱- یک منبع قدرت با ولتاژ ثابت «dc» ;
- ۲- یک سیستم تغذیه کننده سیم الکترود ;
- ۳- کپسول گاز محافظه ؛
- ۴- رگلاتور گاز ؛
- ۵- جریان سنج گاز محافظه ؛
- ۶- شیلنگ گاز - کابل الکترود - کابل اتصال زمین ؛
- ۷- مشعل جوش کاری ؛
- ۸- مفتول الکترود ؛
- ۹- سیستم خنک کننده ؛
- ۱۰- کنترل از راه دور.

۱-۲-۵- گازهای مصرفی در روش GMAW :
گازهای محافظه کی که در این سیستم به کار برد می‌شود، ممکن است گاز خنثی مانند «هليوم و آرگون» یا گازهای فعال مانند «CO_۲» باشند.

گازهای فعالی که در این سیستم استفاده می‌شوند عبارت اند از : بی اکسید کربن (CO_۲)، اکسیژن (O_۲)، هیدروژن (H_۲) و ازت (N_۲). استفاده از گازهای فعال در شرایط خیلی تخصصی مانند کنترل بهتر مذاب و نفوذ زیادتر است. در بعضی از آلیاژها هیدروژن و ازت موجب بروز تردی می‌شوند.

باقوچه به نوع فلز و انتقال قوس از اختلاط آرگون-هليوم، آرگون-اکسیژن، آرگون-بی اکسید کربن، یا آرگون-هليوم-بی اکسید کربن در جوش کاری استفاده می‌شود. استفاده از آرگون و هليوم بیشتر در جوش کاری فلزات غیرآهنی (رنگین) است.

گاز بی اکسید کربن: از گاز CO_۲ فقط برای جوش کاری فولادهای کربنی و آلیاژهای با درصد کم استفاده می‌شود. گاز CO_۲ در اثر حرارت زیاد قوس، به CO و O_۲ تجزیه می‌گردد. گاز و در اثر سرد شدن، مجدداً به CO_۲ تبدیل می‌شود. گاز بی اکسید کربن یک گاز خنثی نیست و با قطعه کار وارد واکنش می‌شود و تولید اکسید می‌کند. از این رو در موقع استفاده از گاز

سیستم خنک کننده مشعل هایی که بزرگ ترند برای ظرفیت زیادتر آمپر ساخته می‌شوند، یا این که به طور مدام از آنها استفاده می‌شود، آب است.

۳-۱-۵- کلاهک یا نازل مشعل: نازل برای هدایت مستقیم گاز محافظه بر روی الکترود تنگستن و نیز پوشش دادن اطراف قوس و ناحیه مذاب به کار می‌رود. چون نازل ها در مجاورت قوس الکتریکی قرار دارند باید در برابر حرارت زیاد مقاوم باشند.

جنس نازل از مواد سرامیکی و کوارتز است. یک سر نازل، باید در قسمت سر مشعل قرار گرفته، محکم باشد. قسمت خروجی گاز نازل استاندارد است و بر حسب شماره معرفی می‌شود و هر شماره ۱/۶ mm را نشان می‌دهد؛ برای مثال قطر دهانه خروجی نازل شماره ۶، ۹/۶ میلی متر است.

$$6 \times 1/6 = 9/6 \text{ mm}$$

یا قطر نازل شماره ۸، مساوی ۱۲/۸ میلی متر است.

$$8 \times 1/6 = 12/8 \text{ mm}$$

۲-۵- روش جوش کاری GMAW^۱

در این روش جوش کاری قوس الکتریکی مابین یک الکترود (الکترود به صورت مفتول بدون پوشش است که مانند کلاف پیچیده شده) و قطعه کار ایجاد می‌شود. الکترود به وسیله یک سیستم مکانیکی به طور مدام وارد حوضچه مذاب می‌شود و حفاظت قوس به وسیله یک گاز انجام می‌گیرد.

در شکل ۳-۵ یک سیستم کامل جوش کاری «GMAW» نشان داده شده است. گازهای مصرفی CO_۲ - آرگون - هليوم است. کابل علاوه بر هدایت جریان الکتریسیته به مشعل، گاز را نیز به مشعل و از مشعل به قوس الکتریکی می‌رساند.

مشعل، مجهز به یک کلید دستی است که برای شروع قوس و حرکت الکترود و یا توقف آنها به کار می‌رود. نوع ماشین «dc» با ولتاژ ثابت است و در روی ماشین، تنظیم کننده ای برای ولتاژ وجود دارد.

تغییرات در شدت جریان به وسیله ی سرعت حرکت الکترود انجام می‌شود. کنترل سرعت الکترود، به وسیله یک دستگاه



شکل ۳-۵-۳—دستگاه جوش GMAW


CO_2 باید جنس مفتول الکترود از آلیاژی انتخاب شود که بتواند اکسیدهای فلزی را خارج کند.

گاز CO_2 ، 5° درصد سنگین‌تر از هوا است و قبل از استفاده باید رطوبت آن گرفته شود. در غیر این صورت رطوبت گاز در قوس ایجاد هیدروژن کرده، فلز جوش را ترد و شکننده می‌کند و در بطن جوش آخال شکل می‌گیرد. گاز CO_2 به خوبی قادر به محافظت قوس الکتریکی است.

۲-۵-۵—مفتول الکترود در جوش کاری: GMAW

قطر مفتول الکترود در این روش زیاد نیست و رنج آن بین $3/18$ میلی‌متر است. اندازه‌ی متداولی که مصرف آن زیادتر است مربوط به قطرهای $1/14$ — $1/90$ میلی‌متر است. این الکترودها را یا به صورت وزن یا به صورت متر و یا کلافی می‌فروشنند و هر کلاف محتوی چندین هزار متر مفتول الکترود است.

جريان سنج (فلومتر)

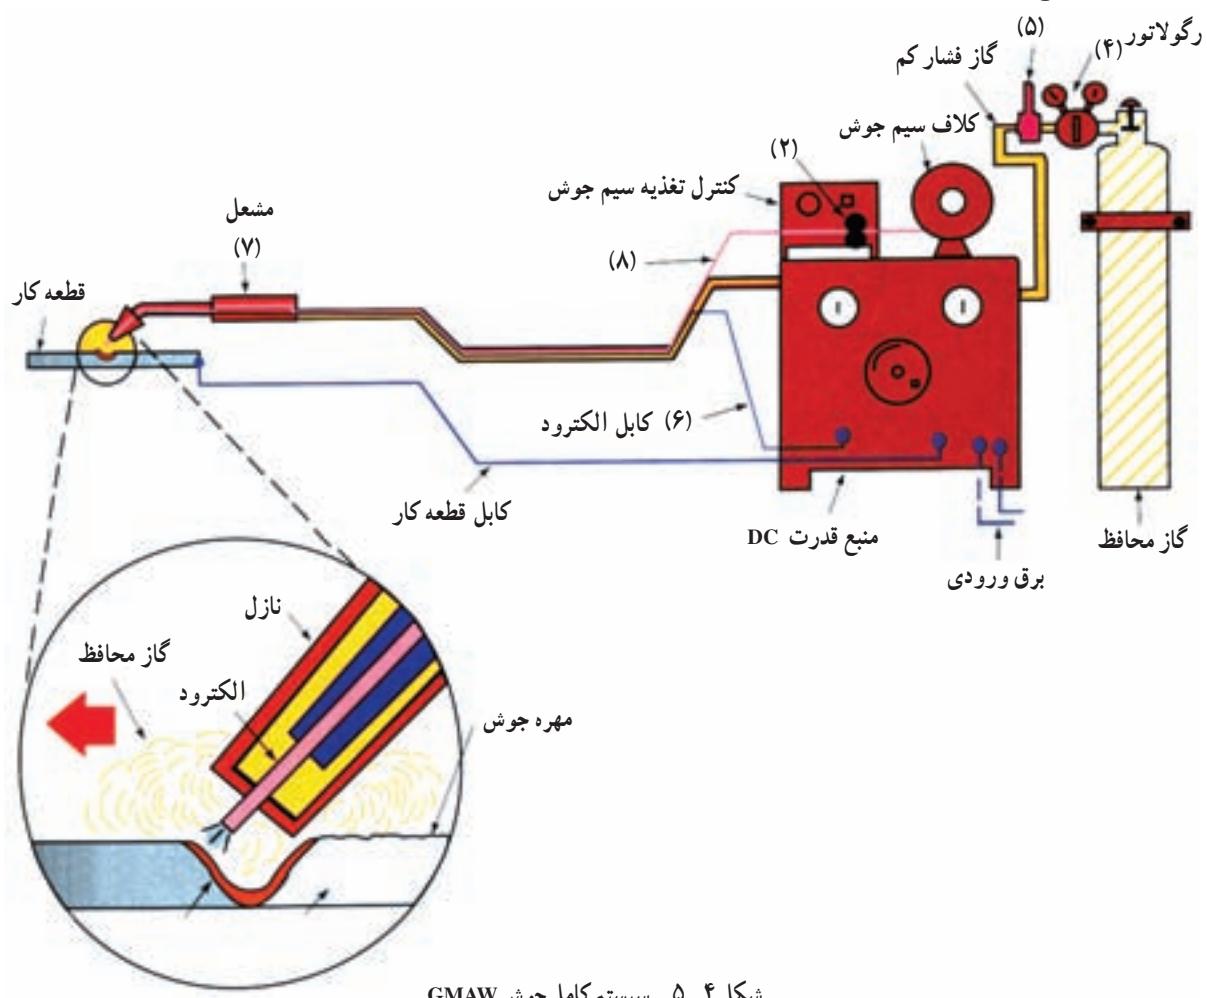

شکل ۴-۵-۵—سیستم کامل جوش GMAW

الکترود استفاده شود، مقدار آمپر نیز افزایش خواهد یافت. در جوش زیر پودری می توان از ماشین های «AC» و یا «DC» و معمولاً با ولتاژ ثابت (CV)^۳ استفاده کرد. در مواقعی که از مفتول الکترود با قطر بزرگ تر استفاده می کنند، نوع شدت جریان ثابت (C.C)^۴ در جوش کاری بهتر است. در شکل ۵-۵ یک دستگاه جوش زیر پودری و در شکل ۵-۶ یک قطعه کار در حال جوش نشان داده شده است.



شکل ۵-۵— دستگاه جوش زیر پودری


ترکیب شیمیایی مفتول الکترود بسیار متنوع است و مواد اکسید زدا^۱ نیز به این مفتول ها اضافه می شوند تا از ایجاد آخال درون جوش جلوگیری کنند.

جوش زیر پودری یا SAW^۲: جوش زیر پودری به چند دلیل به سرعت در خط تولید گسترش می یابد، مهم ترین این دلایل عبارت اند از:

- ۱— سرعت جوش کاری در این سیستم زیاد است؛
 - ۲— قوس الکتریکی رؤیت نمی شود؛
 - ۳— بدون جرقه است؛
 - ۴— فلز جوش از کیفیت خوبی برخوردار است.
- در جوش زیر پودری، قوس الکتریکی ماین یک مفتول الکترود ذوب شدنی و قطعه کار، در زیر پودر شیمیایی شکل می گیرد. جنس پودر بیشتر از «تیتانیا» (اکسید تیتانیوم) است. بعضی از ماشین های زیر پودری قادرند تا ضخامت ۷۵ mm را با یک پاس در اتصال سر به سر جوش دهند. ضخامت مفتول الکترود در رنج ۵/۵ mm است.

شدت جریان متداول در این روش ۱۰۰۰ آمپر در دستگاه های اتومات با الکترود منفرد است و اگر بیش از یک

شکل ۷ در صورت لزوم

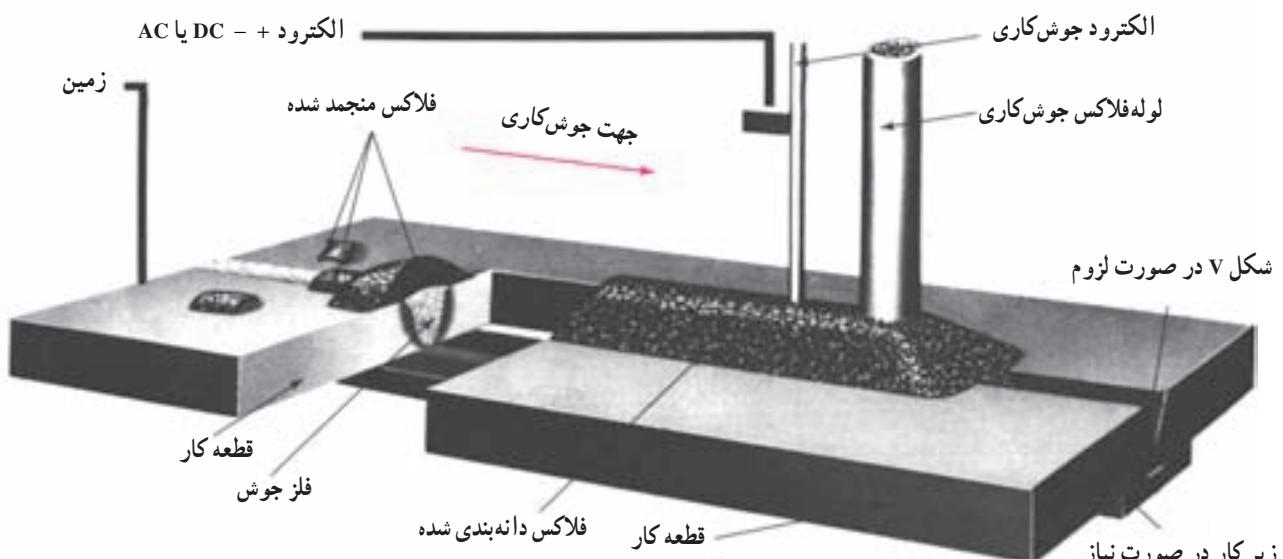

شکل ۷— قطعه کار در حال جوش

۱— مواد اکسید زدا با اکسیژن ازت و هیدروژن وارد واکنش می شوند و باعث می گردند که حباب های این گازها درون جوش، شکل نگیرد.

^۲— SAW=Submerged Arc Welding

^۳— Constant Voltage

^۴— Constant Current

یک موتور یونیورسال برای کنترل سرعت در دستگاه تعییه شده است و می‌تواند سرعت را از $\frac{mm}{s}$ تا $\frac{mm}{s}$ ۹۰ کنترل کند.

هنگامی که قوس در زیر پودر غوطه‌ور می‌شود و برای جوش کار قابل روئیت نیست، تنظیم صحیح آن به وسیله‌ی یک «آم‌متر» و یک «ولت‌متر» کنترل می‌شود.


جوش زیر پودری برای ساخت کشتی - پل - کاربرد زیادی دارد.

در شکل ۵-۷ یک دستگاه جوش زیر پودری خودکار، در شکل ۵-۸ برش قطعات جوش داده شده و در شکل ۵-۹ یک جوش کار را در حال انجام جوش کاری نشان می‌دهد.


دستگاه‌های جوش زیر پودری یا به‌طور خودکار و یا نیمه خودکار عمل می‌کنند و الکترود نیز به صورت خودکار وارد ناحیه‌ی قوس می‌شود.

از طریق یک سیستم تغذیه کننده مکانیکی، پودر (فلaks) بر روی ناحیه‌ی جوش ریخته می‌شود و از طرفی به وسیله‌ی یک دستگاه، پودرهای ذوب نشده، برای استفاده‌ی مجدد مکیده می‌شوند.

ترکیب شیمیایی پودر، در کیفیت جوش تأثیر زیادی دارد و کمبود عناصر آلیاژی در مذاب جوش به وسیله‌ی پودر یا فلاکس تأمین می‌شود. پودرهای ذوب شده بر روی سطح جوش کشیده شده، تشکیل یک سرباره می‌دهند و به این وسیله تماس بین فلز جوش و هوای مجاور قطع می‌شود و از طرفی در آهسته سردشدن جوش مؤثر هستند.

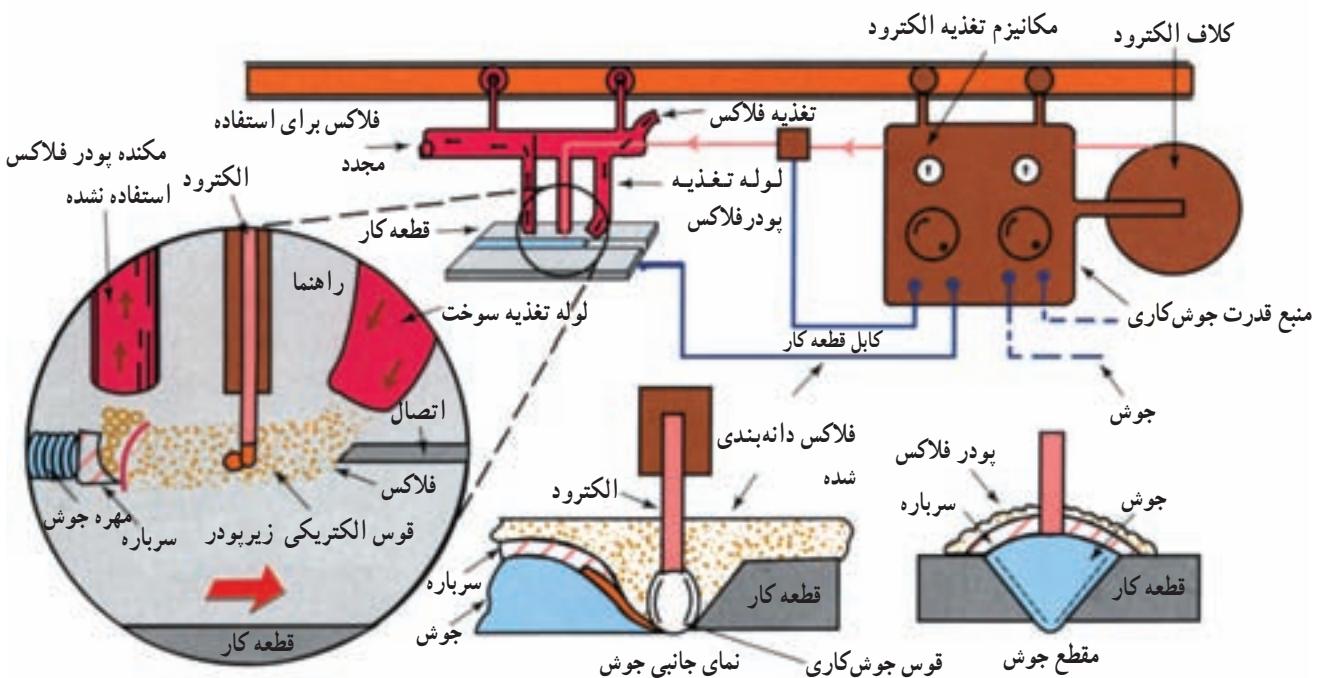

شکل ۵-۷ - یک دستگاه جوش زیرپودری

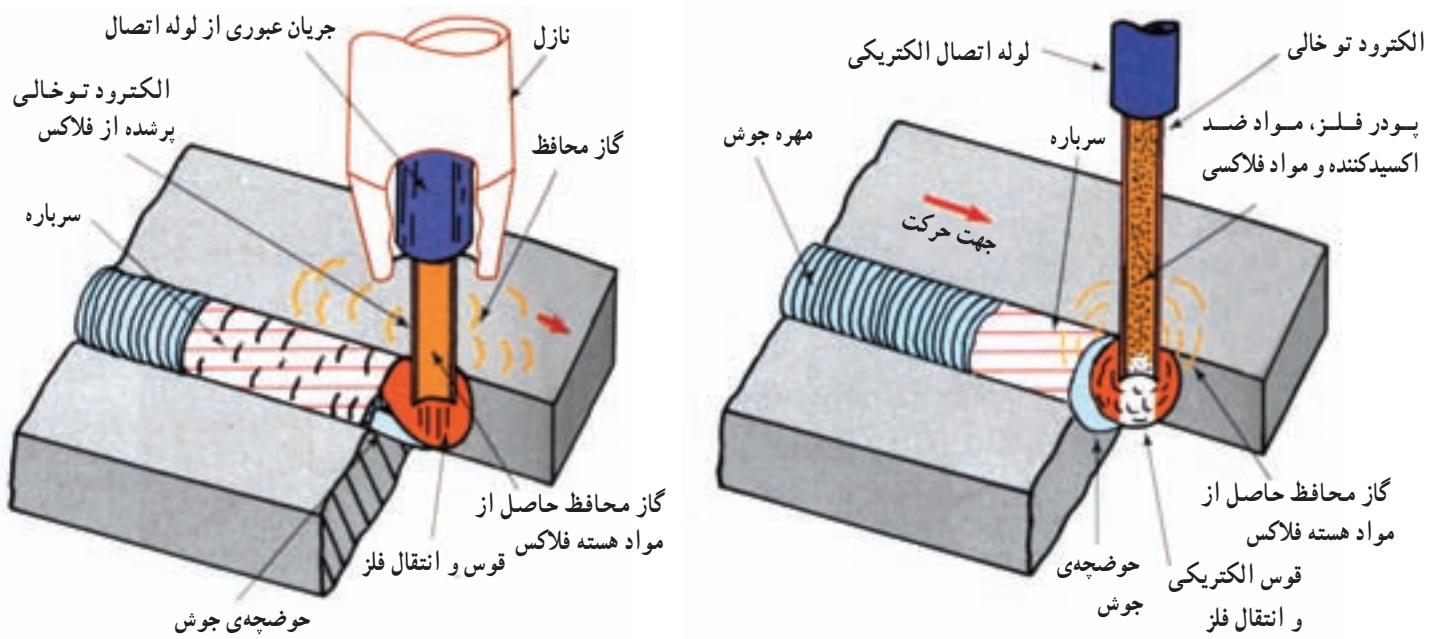

ب - دارای هسته گاز محافظ

الف - الکترود با هسته فلاکس محافظ بدون نازل گاز محافظ


شکل ۸-۵ - قطعات کار جوش داده شده



شکل ۹-۵ - یک جوشکار در حال جوشکاری

مسیری است که مابین نازل جمع شونده (Constricting nozzle) و نازل بیرونی قرار دارد. گاز از این مسیر خارج شده، در اطراف پلاسمای عمل حفاظت را انجام می‌دهد.

جوش پلاسما PAW^۱: در شکل ۱-۵ سطح مقطع یک مشعل جوش کاری با قوس پلاسما نشان داده شده است. این شکل سطوح فرم و اندازه‌های بحرانی را معرفی می‌کند. گاز از دو مسیر جداگانه در مشعل عبور می‌کند؛ مسیر اول،

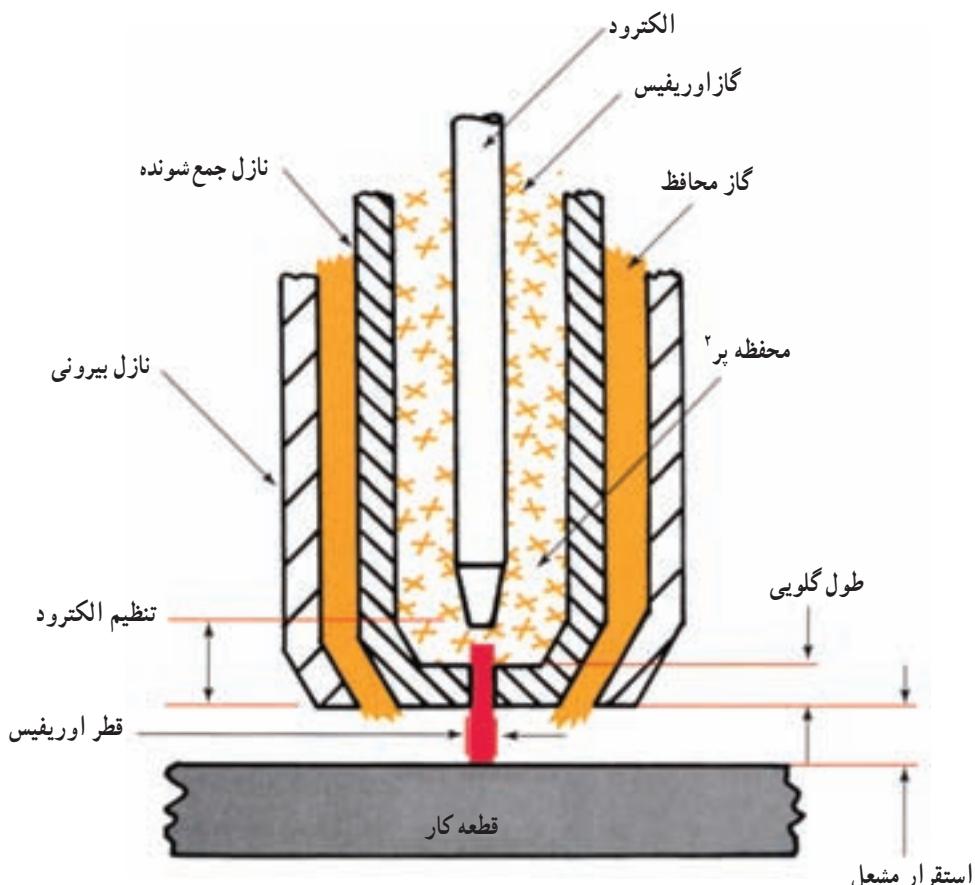

شکل ۱-۵- بشیش یک مشعل جوش کاری پلاسما

گازی که تبدیل به پلاسمای شود، نسبت به شرایط جوش کاری بین $0.24 \frac{\text{lit}}{\text{min}}$ تا $0.4 \frac{\text{lit}}{\text{min}}$ است. نوع گاز معمولاً آرگون - هیدروژن (H_2 - Ar) است و امکان استفاده از اختلاط گازهای آرگون و هلیوم نیز وجود دارد. برای عمل حفاظت، از گاز CO_2 و یا آرگون CO_2 (Ar - CO_2) استفاده می‌کنند و مصرف گاز برای عمل حفاظت در حدود $1 \frac{\text{lit}}{\text{min}}$ است.

مسیر دوم، مسیری است که بین الکترود تنگستن و نازل جمع شونده قرار دارد. در این مسیر، گاز از داخل یک قوس الکتریکی عبور می‌کند و به دمای 14000°C می‌رسد. (حالت چهارم ماده) و در اثر دمای بیش از حد، به پلاسمای تبدیل می‌شود (گاز یونیزه شده). چون درجه حرارت گاز بیش از حد است، لذا منبسط شده و در اثر ابساط تحت فشار زیادی قرار می‌گیرد و با سرعت فوق العاده زیاد از دهانه نازل خارج شده، به سطح فلز برخورد می‌کند و یک حوضچه‌ی مذاب را به وجود می‌آورد.

غیرانتقالی قطعه‌ی کار در مدار الکتریکی قرار نمی‌گیرد و در این روش نفوذ جوش زیادتر است.

برای جوش کاری با قوس انتقالی، مقدار آمپر از $A/1^{\circ}$ تا $50^{\circ}A$ است که به جنس فلز و ضخامت آن بستگی دارد. از قوس‌های غیرانتقالی برای جوش کاری و برش کاری اجمالی استفاده می‌شود که هادی جریان الکتریسیته نباشند (شکل ۵-۱).

افزایش سیم جوش به حوضچه‌ی مذاب به وسیله‌ی یک دستگاه مکانیکی انجام می‌شود. با این روش می‌توان فولادهای ضدزنگ با ضخامت $6/5\text{ mm}$ و آلیاژهای تیتانیوم را تا ضخامت 12 mm با یک پالس عمل جوش کاری، کامل کرد. مقدار ولتاژ در حدود $21V$ برای ضخامت‌های کم و $38V$ برای ضخامت‌های زیادتر است و رینج شدت جریان بین 12° A تا $275A$ و سرعت جوش کاری در حدود $\frac{mm}{sec} 13$ است.


جنس الکترود از تنگستن خالص و یا آلیاژ تنگستن – توریوم است.

نوع جریان DCSP و CC است. مزایای این روش جوش کاری به طور خلاصه عبارت است از :

- ۱- تمرکز زیاد شدت جریان در ستون قوس ؛
- ۲- حداقل حرارت ورودی (heat input) ؛
- ۳- ثبات قوس در طول قوس‌های بلند ؛
- ۴- سرعت عمل زیاد جوش کاری و برش کاری.

قوس پلاسمای ممکن است به دو صورت انتقالی و یا غیرانتقالی باشد.

در قوس انتقالی الکترود تنگستن به ترمینال منفی و قطعه‌ی کار به ترمینال مثبت وصل می‌شود (DCSP). قوس غیرانتقالی قوی‌تر است که در آن الکترود تنگستن، به ترمینال منفی وصل می‌شود و نازل جمع شونده به ترمینال مثبت. بنابراین در قوس

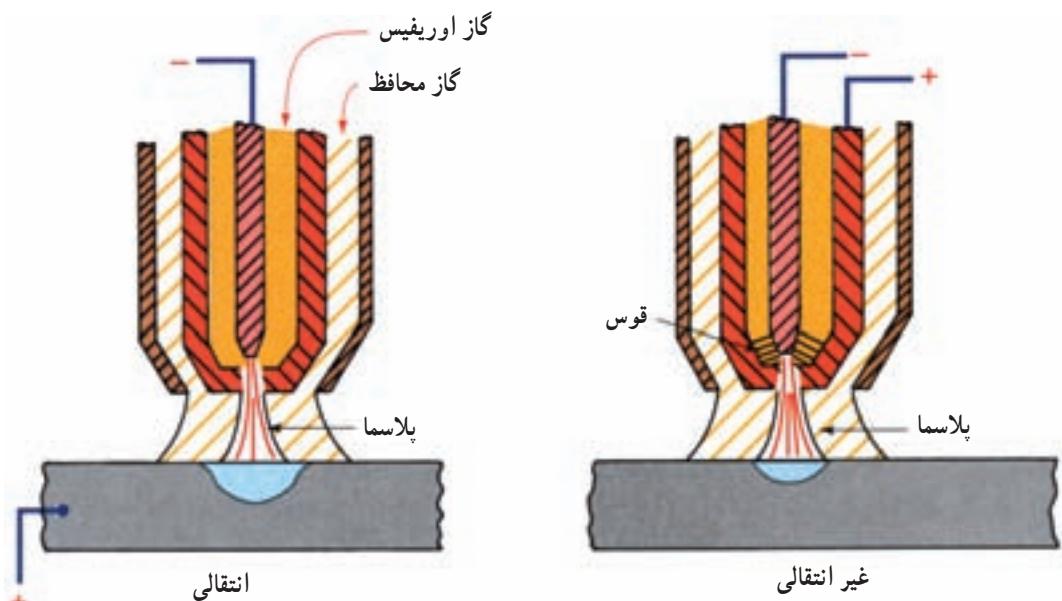

شکل ۵-۱۱- قوس پلاسمای

جوش مقاومتی

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- انواع مختلف جوش کاری مقاومتی را نام ببرد.
- ۲- نحوه‌ی جوش کاری مقاومتی نقطه‌ای را به‌طور کامل تشریح کند.
- ۳- عوامل کنترل کننده جوش مقاومتی نقطه‌ای را توضیح دهد.
- ۴- سیستم فشار در جوش مقاومتی را نام برده و توضیح دهد.
- ۵- ساختمان و طرز کار ترانسفورماتور نقطه جوش مقاومتی را توضیح دهد.
- ۶- نحوه‌ی تنظیم نقطه جوش را با توجه به متغیرهای مربوط به آن تشریح کند.
- ۷- ویژگی جوش کاری زایده‌ای و موارد استفاده آن را توضیح دهد.
- ۸- ویژگی‌ها، موارد استفاده و روش کار جوش غلتکی را توضیح دهد.
- ۹- روش کار و کاربرد جوش واژگونه سربه‌سر را تشریح کند.
- ۱۰- روش کار در فلاش جوش را توضیح دهد.

۶- جوش مقاومتی

- ۲- درز جوش یا جوش غلطکی (Seam welding) :
- ۳- جوش زایده‌ای (Projection welding) :
- ۴- جوش سر به سر واژگونه (Upset butt welding) :
- ۵- فلاش جوش (Flash welding) :

جوش مقاومتی به گروهی از روش‌های جوش کاری اطلاق می‌شود که در آن‌ها از شدت جریان زیاد و فشار استفاده می‌شود. تولید حرارت از طریق مقاومت الکتریکی (مشابه اجاق الکتریکی) است. روش‌های جوش مقاومتی، براساس سه پارامتر عمده یعنی شدت جریان - فشار و زمان است.

در این روش از سیم‌جوش یا الکترود ذوب‌شدتی استفاده نمی‌شود.

روش‌های جوش مقاومتی به چند گروه اصلی تقسیم می‌شوند :

- ۱- نقطه‌ی جوش (Spot welding) یا (RSW)^۱ :

نقطه‌ی جوش یکی از متدائل‌ترین و ساده‌ترین روش‌های جوش مقاومتی است. در این روش شدت جریان از الکترود به فلزی که جوش می‌خورد و از فلز به الکترود دیگر، جریان می‌یابد. ایجاد مقاومت در مدار شدت جریان، ایجاد حرارت می‌کند.

داشته باشد. الکترودهایی که برای جوش کاری پلیت‌های نازک به کار می‌روند، با هوا خنک می‌شوند و الکترودهایی که در ضخامت‌های بیشتر به کار می‌روند با آب، خنک می‌شوند.

سیستم کنترل در جوش مقاومتی، مقدار شدت جریان فشار الکترودها و مدت زمانی است که شدت جریان عبور می‌کند.


۱-۱-۶- الکترود در نقطه‌ی جوش: الکترود در نقطه‌ی جوش شدت جریان را به سطح فلزجوش دادنی هدایت می‌کند و لازم است که دارای چندین شرط باشد :

- ۱- رسانای بسیار خوبی برای عبور شدت جریان باشد ؛
- ۲- هدایت حرارتی آن خوب باشد ؛
- ۳- مقاوم و سخت باشد ؛

۴- در اثر تماس و فشار و حرارت با فلز جوش دادنی الیاژ نگردد؛ (ذراتی از الکترود کنده نشود و به کار نچسبد) مس خالص هادی بسیار خوبی است هم برای جریان الکتریسیته و هم برای حرارت؛ اما در برابر فشار مقاوم نیست و از طرفی، در موقع حرارت دیدن نرم‌تر می‌شود، از این‌رو الکترودها را از آلیاژ مس ساخته و به کار می‌برند.

هر الکترود دارای یک سطح و یک ساق یا بدنه است.

سطح الکترود: سطح الکترود قسمتی از الکترود است که با فلز جوش دادنی تماس پیدا می‌کند. سطح الکترود در طرح‌های متفاوتی ساخته می‌شود. (شکل ۲-۶)

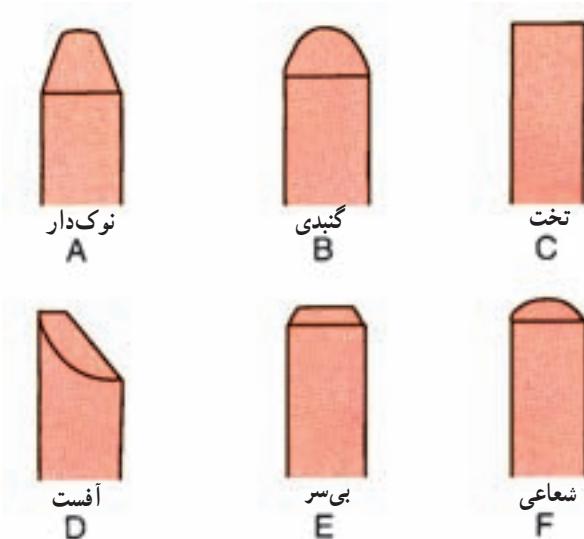


شکل ۲-۶- انواع سطوح الکترود

در نقطه‌ی جوش، دو پلیت مابین الکترودها روی هم قرار می‌گیرد و به وسیله‌ی فشار الکترودها و عبور شدت جریان در محل تماس، مقاومت ایجاد شده، انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی تبدیل می‌شود. در اثر حرارت و فشار در یک نقطه، دو فلز به هم جوش می‌خورند. نکته‌ی اساسی این است که مقاومت الکتریکی فلز جوش‌دادنی و حرارت تولید شده، ناشی از این مقاومت و مقاومت‌های دیگر است.

مطابق شکل (۱-۶) در اثر فشار الکترودها، سطح دو فلز مورد جوش به هم می‌چسبد و فاصله‌ی خالی بین آن‌ها کم می‌شود. با کم شدن فضای خالی، مقاومت لایه‌ی بین دو فلز نیز کاهش می‌باید.

به طور کلی حرارت تولید شده در ارتباط با مقاومت «۵» سطح تماس داده شده با یک دیگر است :


- ۱- مقاومت سطح تماس بین الکترود متحرک و فلز ؛
- ۲- مقاومت سطح تماس بین الکترود ثابت و فلز ؛
- ۳- مقاومت فلز روبی ؛
- ۴- مقاومت فلز زیرین ؛
- ۵- مقاومت بین لایه‌ی دو فلز.

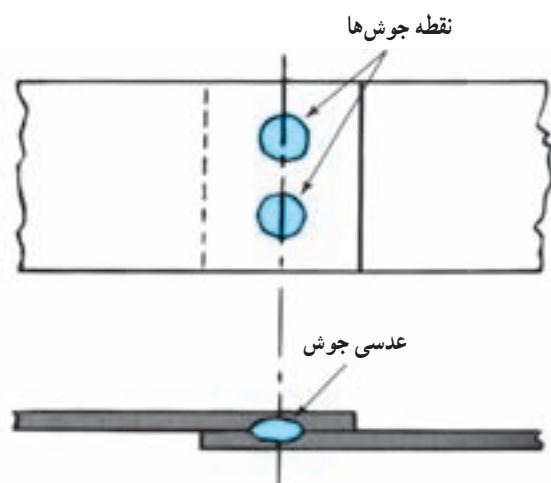

شکل ۱-۶- اتصال دو قطعه فلز به وسیله‌ی جوش مقاومتی

سیستم ماشین ترانسفورماتور، کاهنده است که در آن ولتاژ زیاد و شدت جریان کم به ولتاژ کم و شدت جریان زیاد تبدیل می‌شود. جنس الکترودها از آلیاژ‌های مس است که باید از لحظه فیزیکی بسیار مقاوم باشد تا بتواند در برابر فشار و حرارت دوام


- ۱- قسمت کلاهک الکترود :
 - ۲- قسمت نگه دارنده یا «adaptor».
- کلاهک و نگه دارنده را ممکن است به صورت نر و ماده بسازند و برای متصل کردن این دو قسمت به هم نر و مادگی را به شکل مخروط می تراشند تا پس از وصل شدن آب بندی گرددن. (شکل ۴-۶).

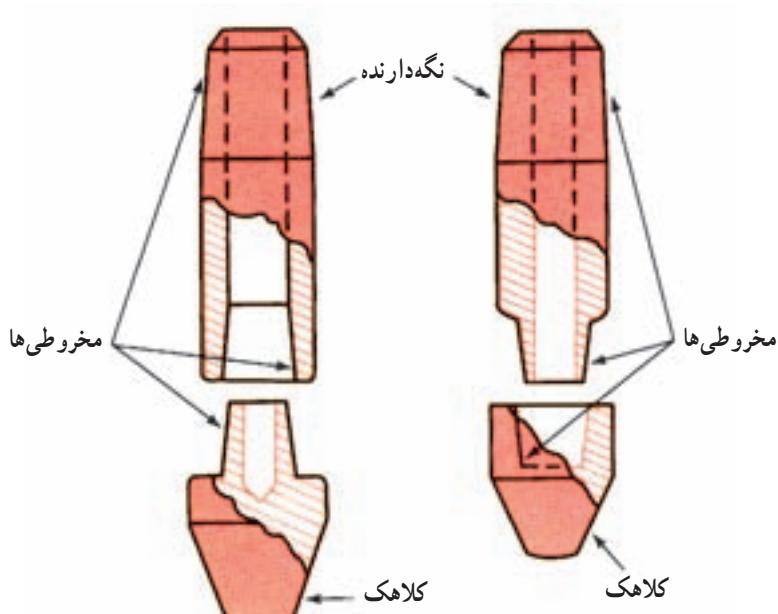

شکل ۴-۶- کلاهک و نگه دارنده

ساق الکترود: ساق یا بدنه‌ی الکترود باید به اندازه‌ای باشد که بتواند در برابر فشار مقاوم و در برابر حرارت و جریان الکتریسیته، رسانای خوبی باشد.

ساق الکترود را ممکن است برای کارهای مشخصی فرم دار ساخته، به کار ببرند. (شکل ۳-۶) الکترودها بیشتر از دو قسمت ساخته می‌شوند :

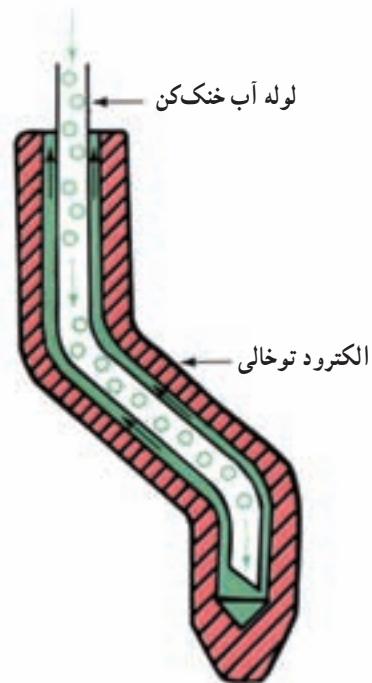

شکل ۳-۶- ساق الکترود و مجرای عبور آب

- b - شدت جریان ;
c - فشار ;
d - سطح تماس الکترودها ;
e - نوع و سیستم ماشین .
- a** - زمان: زمانی که برای جوش دادن یک نقطه از فلز لازم است، خود به سه دوره تقسیم می‌شود :
- ۱- زمان فشردگی
 - ۲- زمان جوش کاری
 - ۳- زمان نگه داری

۱-۶- پارامترهای کنترل کننده‌ی جوش مقاومتی نقطه‌ی جوش: یکی از روش‌های اتصال فلزات به یکدیگر این است که در آن‌ها سوراخ ایجاد کرده، سپس به وسیله‌ی پرج یا پیچ آن‌ها را به هم متصل می‌کنند. طریق دیگر اتصال، این است که قطعات را مانند پیچ در نقاطی به هم جوش داده، متصل می‌کنند. اما اختلاف بین این گونه اتصالات از لحاظ فیزیکی و مکانیکی بسیار زیاد است. در سیستم جوش کاری پنج متغیر وجود دارد که باید آن‌ها را به طور دقیق کنترل کرد و این پنج متغیر عبارت‌اند از :

a - زمان :



شکل ۵-۶- یک دستگاه جوش مقاومتی

تغییر دادن شدت جریان به یکی از دو راه زیر ممکن است :

الف - تغییر دادن tap یا پانل که در روی ماشین تعیین شده است :

ب - تغییر دادن سلکتور (درصد حرارت) که در روی ماشین موجود است (شکل ۵-۶).

در شکل (۶-۶) قسمت های مختلف مکانیکی یک دستگاه نقطه جوش مقاومتی و در شکل (۶-۷) قسمت های الکتریکی آن نشان داده شده است.

با تغییر دادن هر پله از tap یا پانل، شدت جریان در یک رنج تغییر می کند و با تغییر دادن سلکتور نیز، مقدار زیادی حرارت (که ناشی از شدت جریان است) تغییر می کند.

برای مثال ممکن است با انتخاب یک پله از پانل، رنج تغییرات شدت جریان از A^{4000} تا A^{10000} باشد.

زمان فشردگی : زمانی است که الکتروودها دو ورق را در بین خود فشار می دهند.


زمان جوش کاری : زمانی است که شدت جریان از الکتروود متحرک به فلز و از فلز به الکتروود ثابت جریان می یابد و در اثر مقاومت ایجاد شده، فلز به نقطه‌ی ذوب می رسد.

زمان نگهداری : زمانی است که پس از توقف شدت جریان، فشار الکتروودها تا منجمد شدن جوش، اعمال می شود.

این سه دوره‌ی زمانی، یک توالی جوش کاری است و هر سه زمان به وسیله‌ی پانل که بر روی ماشین است، کنترل می شوند.


زمان بر حسب سیکل و یا هرتس یعنی $\frac{1}{5}$ ثانیه است.

۱-۶-۱- شدت جریان : شاید بتوان گفت که شدت جریان یکی از عمدۀ ترین متغیرها در سیستم جوش مقاومتی است.

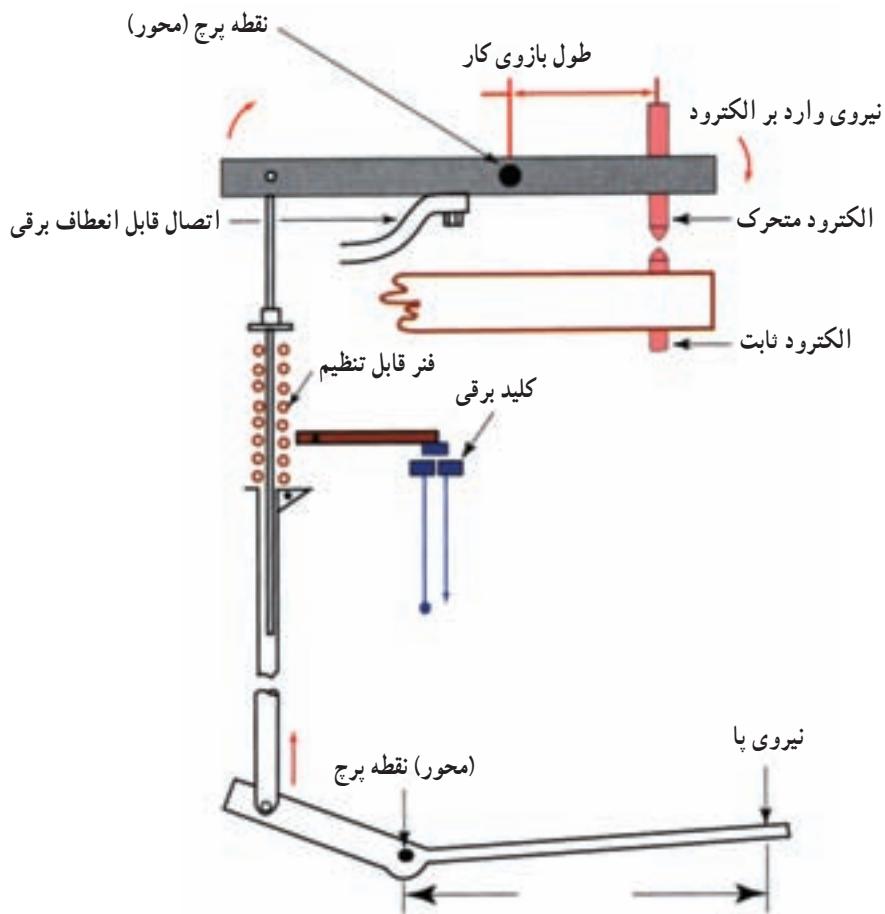

شکل ۶-۶. قسمت‌های مختلف مکانیکی یک دستگاه نقطه جوش

$$\begin{aligned}
 & \text{و اگر سلکتور را روی } 75\% \text{ تنظیم کنیم، شدت جریان} \\
 & 4000A + [0/75(6000A)] = 850A \\
 & \text{پس شدت جریانی که از دستگاه گرفته می‌شود تا عمل} \\
 & \text{جوش کاری انجام شود، } 85^\circ A \text{ است.} \\
 & \text{برای جوش کاری برابر است با:} \\
 & [(رنج شدت جریان) / 75] + 4000A = 1000A - 4000A = 6000A
 \end{aligned}$$

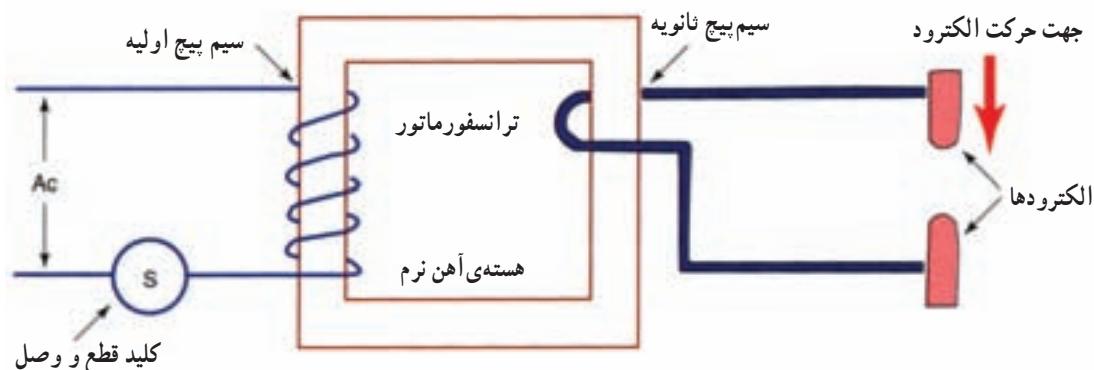


شکل ۶-۷. قسمت‌های الکتریکی یک دستگاه نقطه جوش

در اغلب ماشین‌ها به علت ارزان بودن سیلندر پنوماتیک نسبت به سیلندر هیدرولیکی، از سیستم پنوماتیک استفاده می‌کنند. (شکل ۸) ولی در سیستم‌های هیدرولیکی علاوه بر این که قادر است فشارهای زیادی اعمال کند، عمل اعمال فشار نیز سریع‌تر صورت می‌گیرد. به هر حال، سیستم فشار به ظرفیت ماشین و نوع فلزی که باید جوش داده شود، بستگی دارد.

۱-۶-۶- سیستم فشار در جوش مقاومتی: چهار روش متفاوت برای اعمال فشار به وسیله‌ی الکترودها متداول است:


- ۱- استفاده از سیستم مگنت (مغناطیس)؛
- ۲- استفاده از سیستم پنوماتیک (هوای)؛
- ۳- استفاده از سیستم هیدرولیک (مایعات)؛
- ۴- استفاده از سیستم مکانیکی (اهرم).

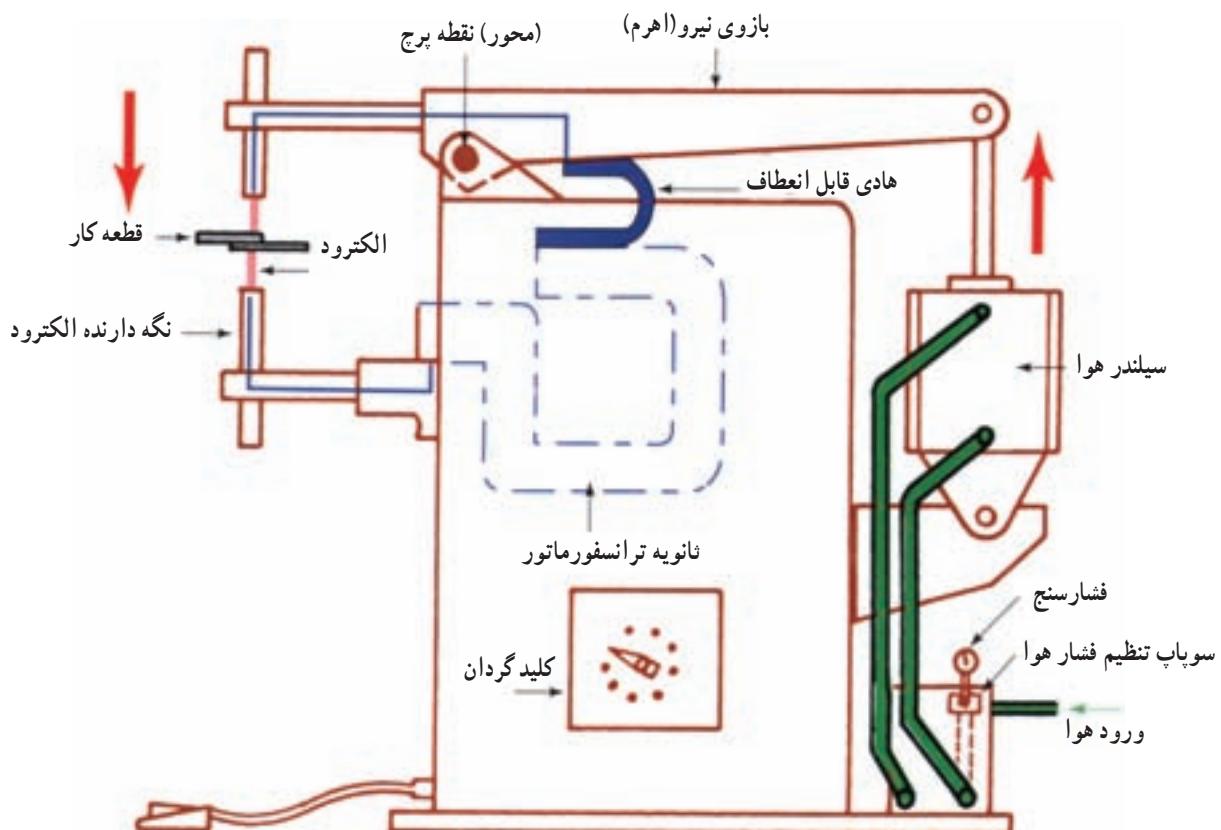

شکل ۸-۶- دستگاه جوش مقاومتی، استفاده از هوا

انجام می‌شود. (شکل ۶-۹).

در ماشین‌های با ظرفیت کم، فشار از طریق یک پدال پایی و یک بازوی اهرم و یک فنر که متصل به بازوی الکترود است،

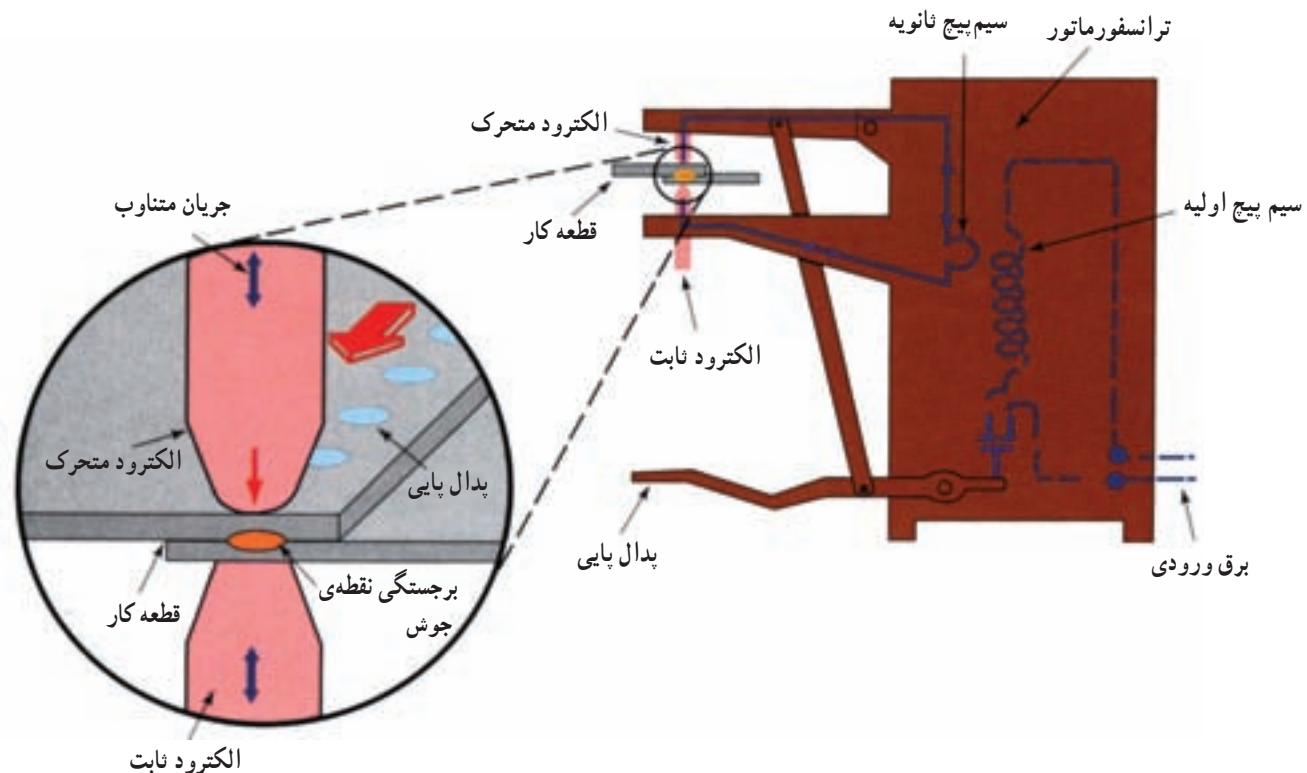

شکل ۶-۹— دستگاه جوش مقاومتی استفاده از سیستم مکانیکی

step down trans

برای مثال اگر یک ترانسفورماتور $50\text{ آمپر و }230\text{ ولت را}$
به $100\text{ آمپر و }115\text{ ولت تبدیل کند، یا به }1000\text{ آمپر و }115/5\text{ ولت و یا این که به }10000\text{ آمپر و }1/15\text{ ولت تبدیل کند، در هر سه حالت مقدار توان بر حسب وات }W = 11500\text{ خواهد بود.}$

$$100\text{A} \times 115\text{V} = 11500\text{W}$$

$$1000\text{A} \times 115\text{V} = 11500\text{W}$$

$$10000\text{A} \times 115\text{V} = 11500\text{W}$$

معمولًاً ترانسفورماتور جوش مقاومتی، از طریق مدار ثانویه باید « A » تا « 50000A » تا « 100000A » برای کارهای متداول تأمین شود لذا با توجه به مثال فوق می‌توان نتیجه گرفت که مقدار ولتاژ باید بسیار کم باشد. مقدار ولتاژ برای مدار باز حدوداً 1° ولت

در سیستم پنوماتیک فشار از طریق یک پدال پایی و یک سیلندر هوا (که به بازوی متحرک الکترود وصل است) اعمال می‌شود (شکل ۶-۸).

هم‌چنان که گفته شد، سیستم فشار تا حدودی به نوع فلز جوش دادنی بستگی دارد. برای مثال در جوش آلومینیم یک دوره‌ی فشار اضافی، نسبت به فولاد لازم است که آن را فشار آهنگری می‌نامند. این فشار در زمانی به الکترود اعمال می‌شود که شدت جریان قطع شده، اما هنوز سطح جوش، مذاب و یا خمیری شکل است فشار در این هنگام اعمال می‌شود تا ذرات فلز در هم رفته، سرد و منجمد شوند.

۶-۱-۵— ترانسفورماتور نقطه‌ی جوش مقاومتی:

در سیستم جوش مقاومتی نیاز به شدت جریان خیلی زیاد ولتاژ کم است. نوع ماشین بیشتر به صورت ترانسفورماتور کاهنده یا

$$\left. \begin{array}{l} \text{قطر سطح تماس الکترود} = (TT) + 4/54 \\ \text{قطر سطح} = 7/54 \text{ mm} \\ \text{تماس الکترود} = 4/54 + (2 \times 1/5) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{محاسبه ای اندازه ای} \\ \text{نوك الکترود} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{فشار الکترود بر حسب نیوتون} = (TT) \times 1500 \\ \text{فشار} = 4500 \text{ N.} \\ \text{محاسبه ای فشار} \end{array} \right\} 1500 \times (2 \times 1/5)$$

۶-۲- درز جوش مقاومتی یا جوش غلتکی (RSEW)

درز جوش مقاومتی یک روش مخصوص نقطه جوش است. کاربرد این روش بیشتر برای جوش کاری درز قوطی های مواد غذایی است که باید آب بندی باشند و یا این که هوا نتواند داخل قوطی گردد.

الکترودهای این روش به صورت غلتک است یعنی قطعه ای کار در زیر فشار غلتک ها حرکت می کند. روی این ماشین های یک دستگاه تایمر دقیق وجود دارد که به وسیله ای آن می توان جوش را به صورت یک خط مستقیم و یا به صورت تناوبی انجام داد.

ماشین های درز جوش خودکار هستند.

عمل جوش کاری نزدیک به لبه دو فلزی که روی هم قرار می گیرند، انجام می شود. جوش کاری در این روش، به دو صورت است :

۱- قطعه ای کار ثابت و غلتک ها در طول درز حرکت می کنند : (شکل ۶-۱).

۲- غلتک ها ثابت و قطعه ای کار در زیر فشار الکترودها حرکت می کند (شکل ۶-۱۱).

نوع دیگر این روش که «butt seam welding» نامیده می شود، برای جوش کاری درزهای طولانی مانند جوش درز لوله به کار می رود. قبل از این که لوله از بین دو غلتک عبور کند، لبه های فلز به وسیله ای شدت جریان به دمای ذوب می رسد و غلتک ها لبه های درز سر به سر را به هم فشار داده، لوله جوش می خورد.

است و در هنگام جوش کاری (مدار بسته) این مقدار به کم تراز ۱ ولت می رسد.

دوره ای کاری ۵٪ نشان می دهد که ماشین می تواند به طور اطمینان بخش، ۳۰ ثانیه از یک دقیقه را جوش کاری کند.

۶-۱-۶- تنظیم نقطه جوش: بنابر آن چه گفته شد، پنج متغیر در سیستم نقطه جوش مقاومتی وجود دارد که باید به آن ها توجه نمود :

زمان - شدت جریان - فشار الکترود - سطح تماس الکترود و نوع ماشین.


انتخاب نوع ماشین، به شرایط کار بستگی دارد. از طرفی جوش کار به اطلاعاتی نیاز دارد که می تواند دستگاه را به طور صحیح تنظیم کند؛ برای مثال لازم است بداند چه نوع فلزی را و با چه ضخامتی باید جوش بدهد.

به عنوان نمونه در جوش کاری فولاد کم کربن، جوش کار باید بداند که سطح تماس الکترود چه اندازه باید باشد و یا زمان جوش کاری و هم چنین اندازه ای شدت جریان و یا فشار الکترود، چقدر باید باشد روابط تجربی و تقریبی زیر می تواند راه گشای جوش کار باشد :


فرض کنید لازم است دو قطعه فلز، هر کدام به ضخامت ۱/۵ میلی متر را، جوش کاری کرد.
دوره ای زمانی و مقدار شدت جریان، را حساب کنید.

$$\left. \begin{array}{l} \text{زمان بر حسب دوره} = (TT) \times 4/73 \\ \text{زمان} = 14/19 \text{ mm} \\ \text{محاسبه ای زمان} \end{array} \right\} 4/73 \times (2 \times 1/5)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{زمان جوش کاری بر حسب دوره یا هرتس} \\ \text{شدت جریان بر حسب آمپر} = (TT) \times 4935 \\ \text{شدت جریان} = 14805 \text{ آمپر} \\ \text{محاسبه ای شدت} \\ \text{جریان} \\ \text{بر حسب آمپر} \end{array} \right\} 4935 \times (2 \times 1/5)$$

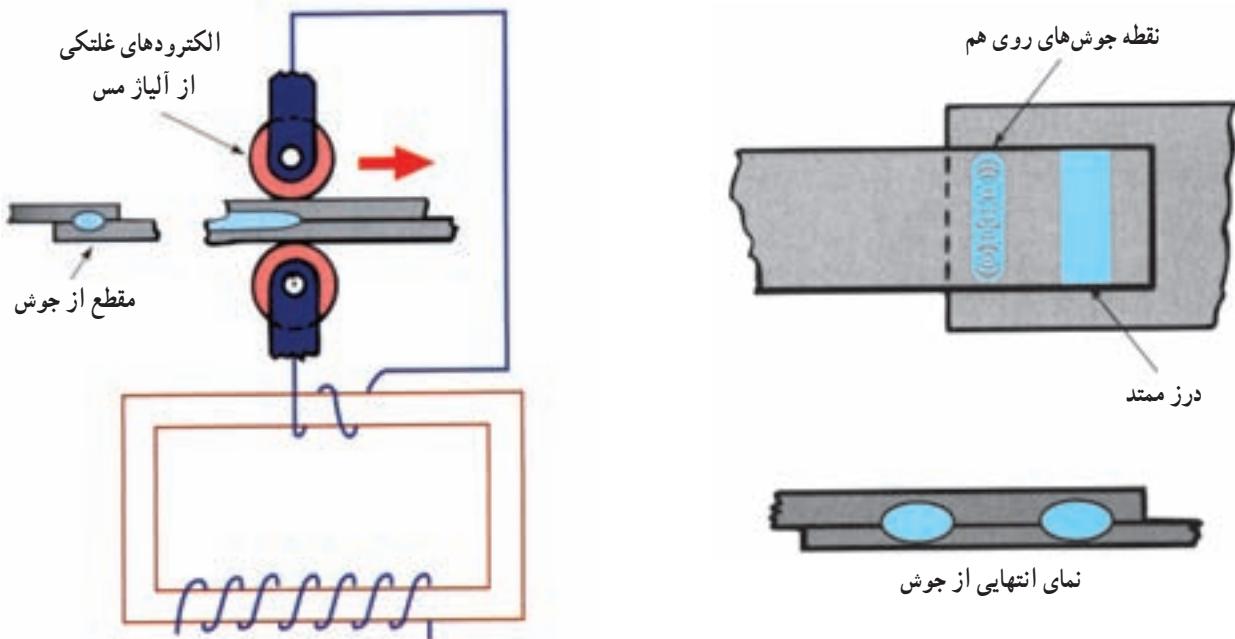


شکل ۶-۱۰ - جوش‌کاری مقاومتی درز جوش با غلتک‌های متحرک

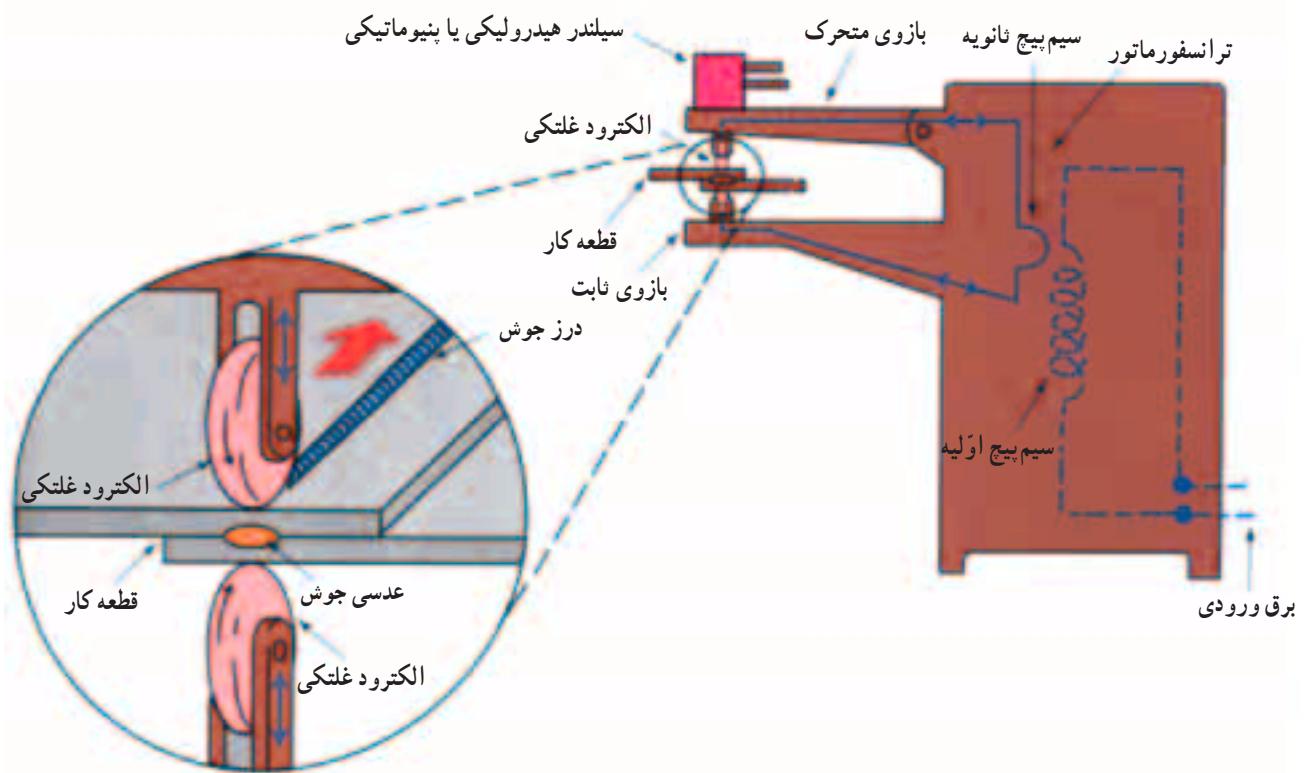

شکل ۶-۱۱ - جوش‌کاری مقاومتی درز جوش با قطعه کار متحرک

داشت (شکل ۶-۱۲).


پس از جوش خوردن لبه‌های لوله، تا زمانی که لبه‌های ذوب شده منجمد گردند، در زیر فشار الکترودها قرار خواهد

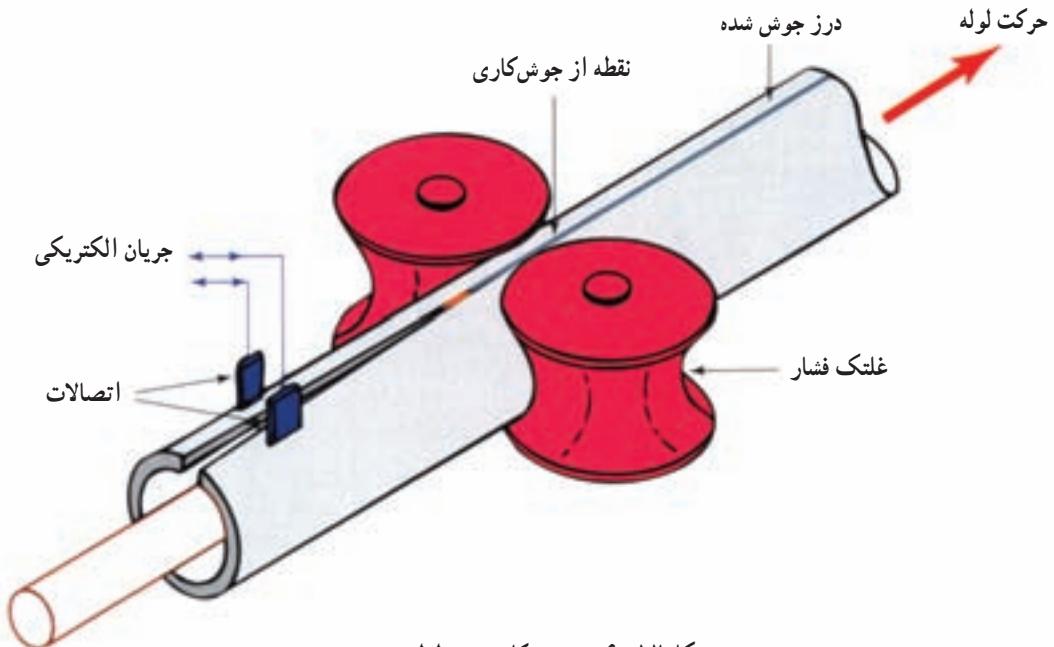

شکل ۶-۱۲ – جوش‌کاری درز لوله

به انرژی حرارتی تبدیل می‌شود و ناحیه‌ی به هم جفت شده، به صورت خمیری شکل درآمده، در اثر فشار فک‌ها دو قسمت به یک دیگر جوش می‌خورند. (upset) این برآمدگی در زمانی شکل می‌گیرد که شدت جریان عبور می‌کند و بعد از این که شدت جریان متوقف گردید، دو فلز به هم جوش خورده، پس از یک زمان بسیار کوتاه، به یک قطعه‌ی یک پارچه تبدیل می‌شوند و پس از آن، فشار از روی فک‌ها برداشته می‌شود. کاربرد این روش در قطعات ضخیم است مانند جوش لوله به طور سربه‌سر – مفتوح‌ها – میله – تسمه بادامک‌های زنجیر – میل لنگ و غیره.

۶-۳ – جوش و اژگونه سربه‌سر (Upset Welding (UW)
در این روش دو قطعه‌ای را که می‌خواهند به طور سربه‌سر جوش دهند، در دو فک ماشین قرارداده، محکم می‌کنند. یکی از فک‌های ماشین ثابت و دیگری متحرک است (شکل ۶-۱۳). سطح مقطع فلز‌های مورد جوش‌کاری واقع شده، باید کاملاً تمیز باشد و دقیقاً در یک راستا قرار گیرند. به وسیله‌ی فک‌ها هر دو قطعه به طور سربه‌سر به هم فشرده می‌شوند و شدت جریان زیادی از یک فک به فک دیگر، انتقال می‌یابد و چون بین سطوح دو قطعه، مقاومت وجود دارد، لذا در این قسمت انرژی الکتریکی

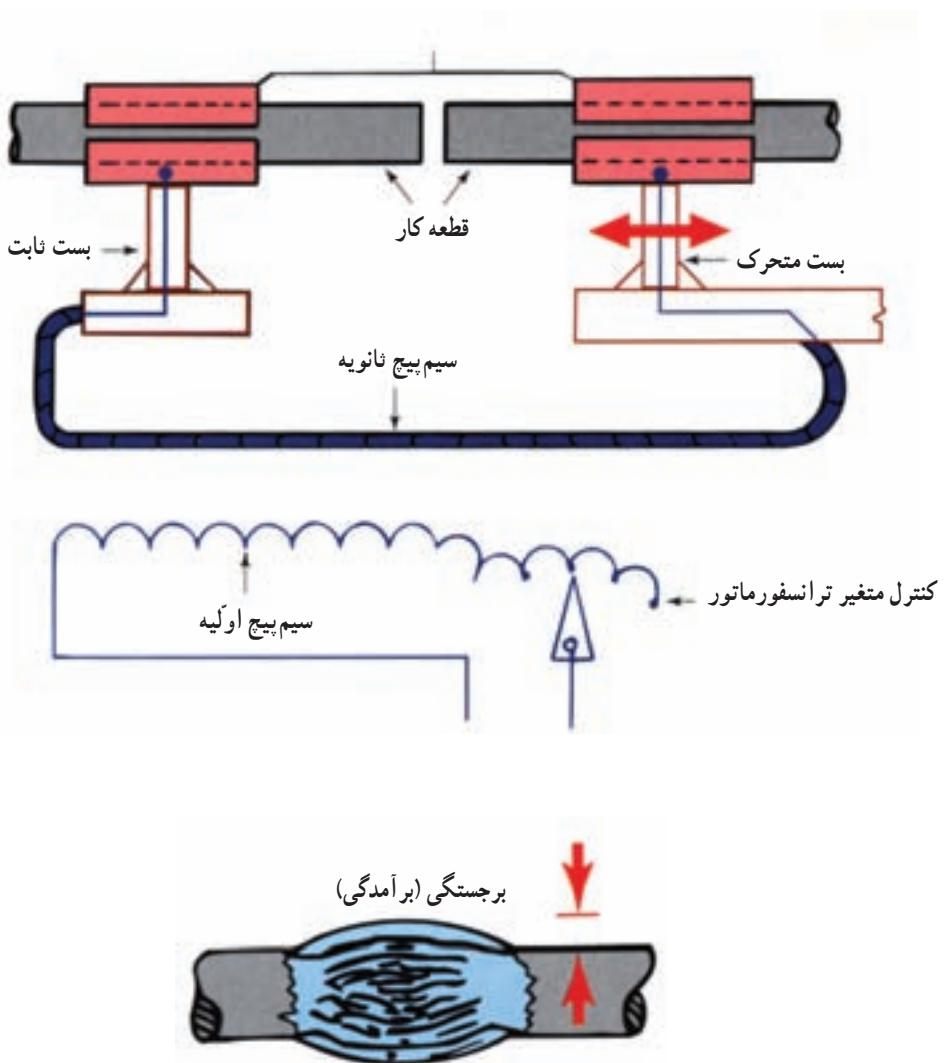


شکل ۱۳-۶ - جوش و ازگونه سربه سر

ایجاد می شود و مابین دو سطح فلز، حرارت تولید می گردد. در اثر خشن بودن و ناهمواری دو سطح یک قوس بین آن ها ایجاد می شود که این روش را، «فلash جوش» می نامند. این قوس کوچک حرارت نیز حرارت را به دو سطح می دهد. در زمانی که قوس برقرار است، دو قطعه را به طور آهسته به طرف یکدیگر حرکت می دهند (با فشار کم) و هنگامی که سطح دو فلز به نقطه‌ی ذوب رسید، شدت جریان قطع می شود و هم زمان، فشار خیلی زیادی به دو قطعه اعمال می شود. معمولاً فشار به وسیله‌ی سیلندرهای پنوماتیکی یا هیدرولیکی مطابق شکل ۱۴-۶ و گاهی اوقات از طریق یک موتور و بادامک اعمال می شود (شکل ۱۵-۶).


۱۴-۶ - فلاش جوش (FW Welding)

فلاش جوش یکی از انواع روش‌های جوش مقاومتی است که کاربرد آن در جوش کاری فلزات به صورت سربه سر مانند روش جوش و ازگونه است.

در این روش انتهای دو فلزی که باید به هم جوش بخورند، نیاز به تمیز کردن و یا ماشین کردن ندارد. قطعات را در دو فک دستگاه قرار می دهند. یکی از فک‌ها متحرک و دیگری ثابت است. به هنگام شروع جوش کاری، دو قطعه را به طور بسیار مختصر به هم تماس می دهند. حرارت موردنیاز جوش کاری وقتی ایجاد می شود که شدت جریان زیادی از یک قطعه به قطعه دیگر برود. در اثر ناهمواری سطوح دو قطعه که به طور مختصر با هم تماس دارند، مقاومت بسیار زیادی

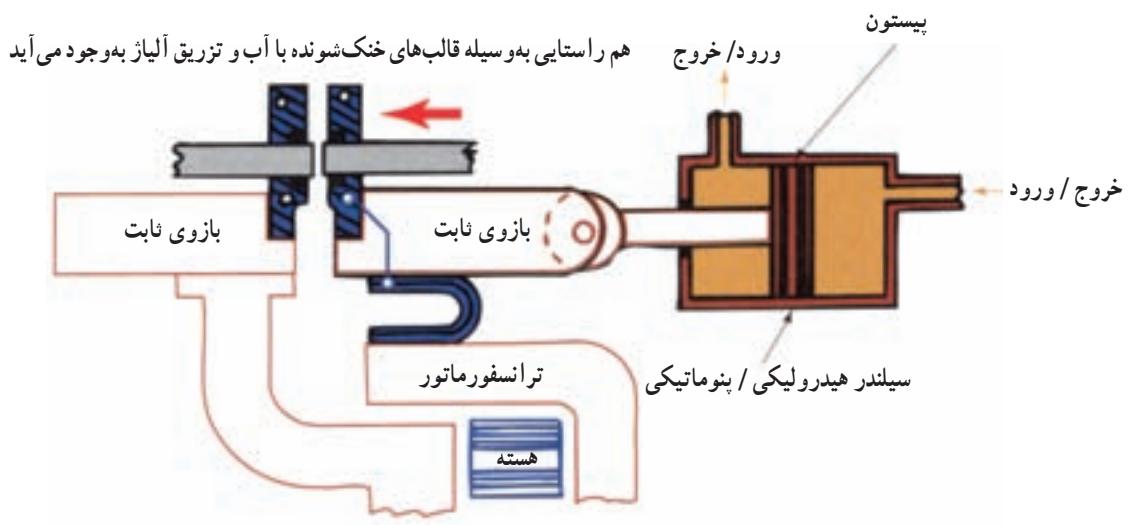

شکل ۱۴-۶ - یک دستگاه فلاش جوش پنوماتیکی

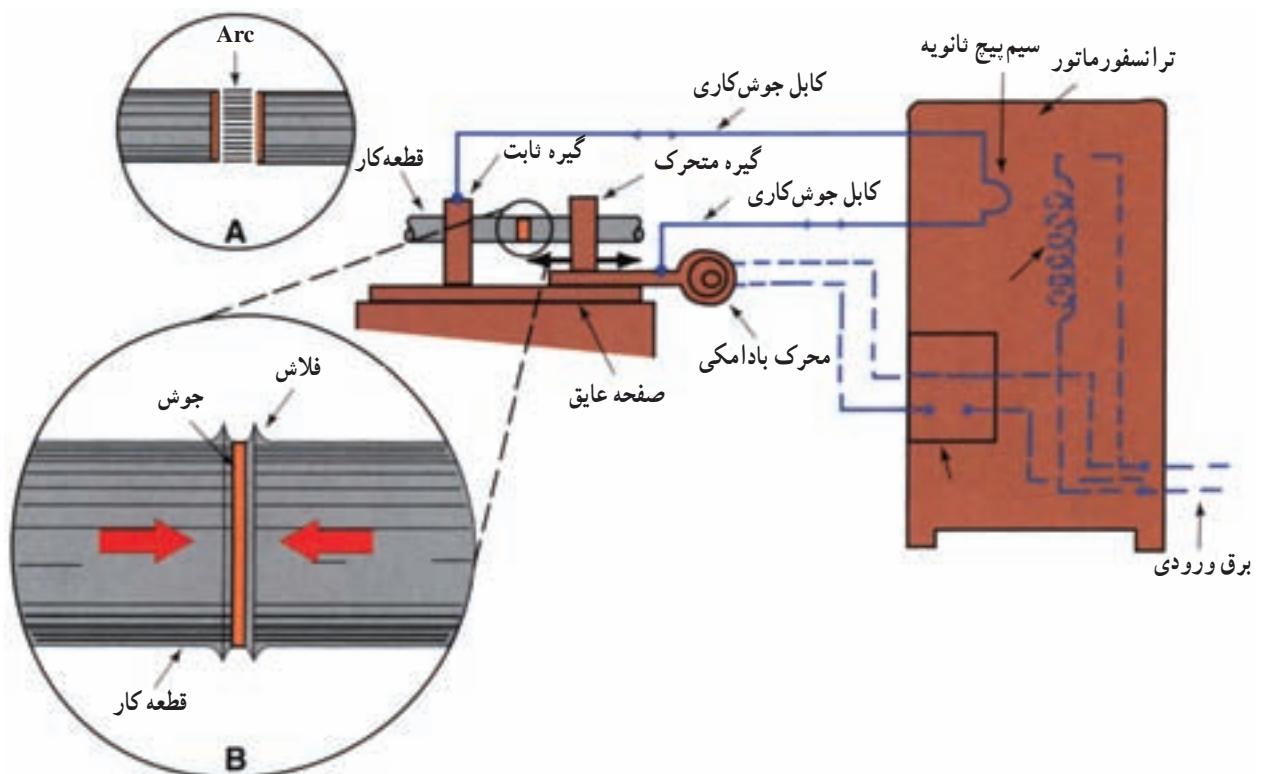

شکل ۱۵-۶ - یک دستگاه فلاش جوش موتور و بادامکی