

با توجه به تصاویر میله و سوراخ و مقادیر نوشته شده بر روی شکل نمایشی محدوده تولرانس (ستون و سط) ، موارد خواسته شده را تعیین و مقادیر انحراف را در کنار اندازه اسمی (بر روی نقشه ستون سمت چپ) یادداشت کنید .

(نقشه فنی (قبل از انطباق	شکل نمایشی محدوده تولرانس (بعد از انطباق)	... تعیین کنید
		<p>۱- نام انطباق چیست؟</p> <p>.....</p> <p>۲- مقدار بزرگ ترین اندازه میله و مقدار کوچک ترین لقی را روی نقشه یادداشت کنید.</p>
		<p>۳- نام انطباق چیست؟</p> <p>.....</p> <p>۴- با توجه به مقادیر نوشته شده بر روی شکل نمایشی محدوده تولرانس (شکل وسط) مقادیر انحراف را بر روی نقشه فنی (شکل سمت چپ) در کنار اندازه اسمی یادداشت کنید.</p>
		<p>۵- نام انطباق چیست؟</p> <p>.....</p> <p>۶- نام هریک از مقادیر زیر را بنویسید.</p> <p>..... ۰,۴</p> <p>..... ۰,۲</p> <p>..... ۳۹,۹</p> <p>..... ۴۰</p>

ادزش یابی

از ۱۴ سوال زیر، گزینهٔ صحیح مورد نظر خود را در جدول پاسخ نامه (صفحهٔ بعد) علامت گذاری نمایید.

- ۱- در مواردی که میله کوچک‌ترین و سوراخ بزرگ‌ترین اندازهٔ ممکن را داشته باشد، گزینهٔ صحیح حاصل کدام است؟
- ۱) کوچک‌ترین لقی
 - ۲) بزرگ‌ترین لقی
 - ۳) کوچک‌ترین سفتی

- ۲- در «سیستم سوراخ مبنا» کدام منطبق بر اندازهٔ اسمی است؟
- ۱) کوچک‌ترین اندازهٔ میله
 - ۲) بزرگ‌ترین اندازهٔ میله
 - ۳) کوچک‌ترین اندازهٔ سوراخ


- ۳- در انطباقات «ایزو»، حروف کوچک لاتین مشخص کنندهٔ کدام گزینهٔ زیر است؟
- ۱) موقعیت میدان تولرانس میله نسبت به خط صفر
 - ۲) موقعیت میدان تولرانس سوراخ نسبت به خط صفر
 - ۳) کیفیت تولرانس میله
 - ۴) کیفیت تولرانس سوراخ

- ۴- در سیستم «سوراخ مبنا» محدودهٔ حروف به کار برده شده برای میله جهت انطباق عبوری کدام است؟
- ۱) $h7\text{ a}(1)$
 - ۲) $p\text{ j}(2)$
 - ۳) $r\text{ zcl}(3)$
 - ۴) $a\text{ zcl}(4)$

- ۵- در استاندارد «ایزو» کدام عبارت، معرف یک انطباق است؟
- ۱) $30\pm 0,01$
 - ۲) $30H7$
 - ۳) $30h6$
 - ۴) $30H7/m6$

- ۶- در «سیستم میله مبنا» موقعیت میدان تولرانس سوراخ برای انطباق پرسی با کدام حروف مشخص می‌شود؟
- ۱) $A\text{ taz}(1)$
 - ۲) $A\text{ taz}(2)$
 - ۳) $J\text{ taz}(3)$
 - ۴) $P\text{ taz}(4)$

- ۷- مفهوم $32H7/g6$ در کدام گزینه به طور صحیح ارائه شده است؟
- ۱) انطباق سوراخی با اندازه و علامت انطباقی $32g6$ در میله ای با اندازه و علامت انطباقی $32H7$
 - ۲) میله و سوراخی با اندازه اسمی 32mm و دقت حدی $g6$ تا $H7$
 - ۳) میله و سوراخی با اندازه اسمی 32mm و لقی $H7$ و سفتی $g6$
 - ۴) انطباق میله ای است با اندازه و علامت انطباقی $32g6$ در سوراخی با اندازه و علامت انطباقی $32H7$

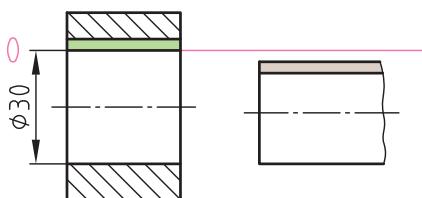

- ۸- شکل مقابل، معرف کدام انطباق است؟
- ۱) $\emptyset 30G6/h6$
 - ۲) $\emptyset 30H7/f6$
 - ۳) $\emptyset 30H7/h6$
 - ۴) $\emptyset 30F6/h7$

۹- مقدار لقی در کدام انطباق بیشتر است؟


$g^{\circ}/\text{H}7(4)$

$n^{\circ}/\text{H}7(3)$

$r^{\circ}/\text{H}7(2)$

$f^{\circ}/\text{H}7(1)$

۱۰- از انطباق دو قطعه در شکل مقابل چه نوع انطباقی حاصل می‌شود؟

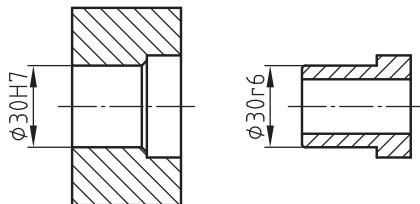

(۲) پرسی

(۱) لق

(۴) آزاد

(۳) عبوری

۱۱- در کدام یک از اندازه‌های انطباقی زیر، حداقل لقی با بالاترین کیفیت تولرانس وجود دارد؟


$\emptyset g^{\circ}/\text{H}8(4)$

$\emptyset f^{\circ}/\text{H}8(3)$

$\emptyset f^{\circ}/\text{H}8(2)$

$\emptyset g^{\circ}/\text{H}8(1)$

۱۲- با توجه به شکل‌های زیر، کدام علامت انطباقی صحیح نیامده است؟

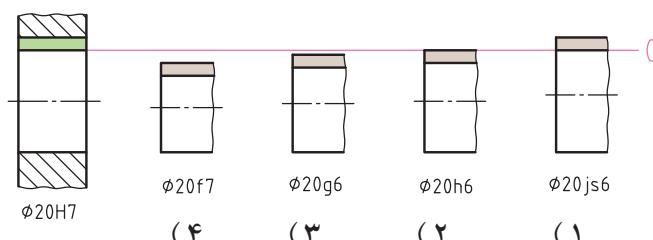

۱۳- کدام مطلب درباره میدان تولرانس زیر که به یک سوراخ $40\text{H}7$ مربوط می‌شود، صحیح نیست؟

(۱) انحراف فوقانی = $0,025 \text{ mm}$

(۲) انحراف تحتانی = $-0,025 \text{ mm}$

(۳) تولرانس = $0,050 \text{ mm}$

(۴) بزرگترین اندازه = $40,025 \text{ mm}$




۱۴- اگر میله‌ای به اندازه $\emptyset 32_{-25}^{+25}$ به سوراخی به اندازه $\emptyset 32^{+25}_0$ منطبق باشد، میدان تولرانس آن‌ها، مطابق کدام یک از حالات زیر است؟



سوالات	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
پاسخ	۱													
	۲													
	۳													
	۴													

نقشه خوانی

* با توجه به نقشه (مطابق شکل) و جدول تولرانس های عمومی به سوالات زیر پاسخ دهید:

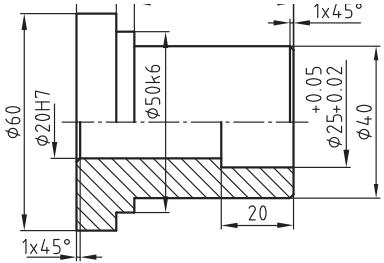

ISO - 2768m

+0/018 +0/002	50k6
-0/020 -0/041	25f7
+0/041 +0/028	20r6
+0/025 0	50H7
+0/025 0	42H7
+0/021 0	20H7
انحراف ها	اندازه انتظامی

دقت	0.5	0.1	0.2	±0.3	±0.5
یکش از	3	6	30	120	120
تا	3	6	30	120	400
.....
متوسط					

۱- اگر بخواهیم میله ای با اندازه و علامت انطباقی $\varnothing 50\text{H}7$ را با سوراخ قطعه ای با اندازه و علامت انطباقی $\varnothing 50\text{k}6$ انطباق دهیم، چه نوع انطباقی حاصل می شود؟



۲- مقدار تولرانس میله $\varnothing 60$ با درجه تولرانس m چند میلی متر است؟



۴- با توجه به جدول مقادیر انحراف ها، اندازه فعلی (واقعی) میله $\varnothing 50\text{k}6$ در چه محدوده ای باید قرار گیرد؟

$$\dots \leq \varnothing 50 \leq \dots$$

۳- با توجه به جدول ISO - 2768m (بزرگ ترین اندازه سوراخ $\varnothing 20\text{H}7$) چقدر است؟



۶- اگر بخواهیم اندازه $\varnothing 60$ را مطابق سیستم انطباق ثبوت میله با کیفیت تولرانس ۱۱ مشخص کنیم، اندازه انتطباقی به کدام صورت بیان می شود؟

$\varnothing 60\text{h}11(2)$

$\varnothing 60\text{g}11(4)$

$\varnothing 60\text{H}11(1)$

$\varnothing 60\text{F}11(3)$

۵- اگر بخواهیم در انطباق میله ای با اندازه اسمی قطر $\varnothing 20$ با سوراخ $\varnothing 20\text{H}7$ در هر صورت لقی داشته باشیم، علامت انطباقی صحیح برای میله کدام است؟

$\varnothing 20\text{m}6(2)$

$\varnothing 20\text{r}6(1)$

$\varnothing 20\text{k}6(4)$

$\varnothing 20\text{g}6(3)$

۸- در کنترل چهار قطعه کار (مطابق نقشه بالا)، اندازه های واقعی زیر برای اندازه $\varnothing 60$ تعیین می شوند. در کدام قطعه کار اندازه فعلی (واقعی) در خارج از محدوده تولرانس مجاز قرار دارد؟

(۱) قطعه کار ۱: 60.3mm

(۲) قطعه کار ۲: 60.1mm

(۳) قطعه کار ۳: 59.8mm

(۴) قطعه کار ۴: 59.6mm

۷- اگر بخواهیم میله $\varnothing 25\text{f}7$ را با سوراخ $\varnothing 25$ انطباق دهیم، با توجه به جدول مقادیر انحراف ها کمترین لقی چند میلی متر است؟


$0.007\text{mm}(2)$

$0.004\text{mm}(1)$

$0.061\text{mm}(4)$


$0.091\text{mm}(3)$

جای خالی (نقطه چین) را با توجه به شکل مقابله کردام، با عبارت یا مقادیر مناسب (مطابق مثال) کامل کنید

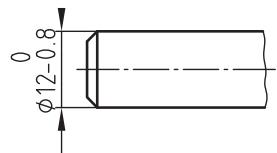


(۱)

۱- میله ای به اندازه اسمی $\text{mm } \varnothing 12$ با انحراف بالایی $^+0.8\text{mm}$ و انحراف پایینی -0.3mm

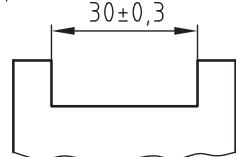


(۲)

۲- شiarی با اندازه اسمی و انحراف بالایی و انحراف پایینی

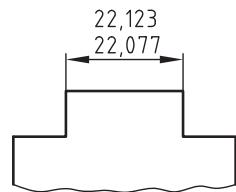


(۳)

۳- زبانه ای با اندازه اسمی و بزرگترین اندازه مجاز و کوچکترین اندازه مجاز

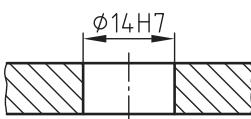


(۴)

۴- سوراخی با اندازه اسمی و موقعیت میدان تولرانس و کیفیت (درجه) تولرانس

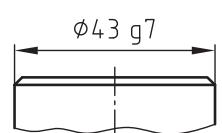


(۵)

۵- میله ای با اندازه اسمی و موقعیت میدان تولرانس و کیفیت (درجه) تولرانس

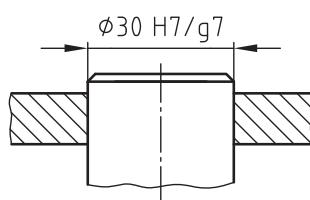


(۶)

۶- سوراخی با اندازه و علامت انطباقی و میله ای با اندازه و علامت انطباقی

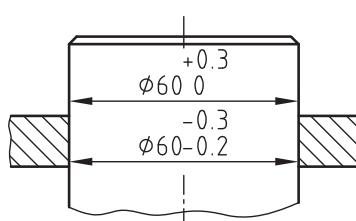

(۷)


۷- سوراخی با اندازه اسمی و انحراف بالایی و انحراف پایینی و مقدار تولرانس و میله ای با اندازه اسمی و انحراف بالایی و انحراف پایینی و مقدار تولرانس

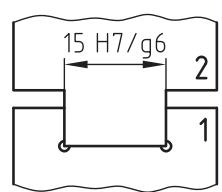


(۸)

۸- شiarی با اندازه اسمی و علامت انطباقی و زيانه ای با اندازه اسمی و علامت انطباقی

۲- با توجه به نقشه تفکیک شده قطعات بر روی نقشه مونتاژ شده، اندازه اسمی و علامت انطباقی قطعات سوار شده ۱ و ۲ و همچنین قطعات سوار شده ۱ و ۳ را یادداشت کنید.

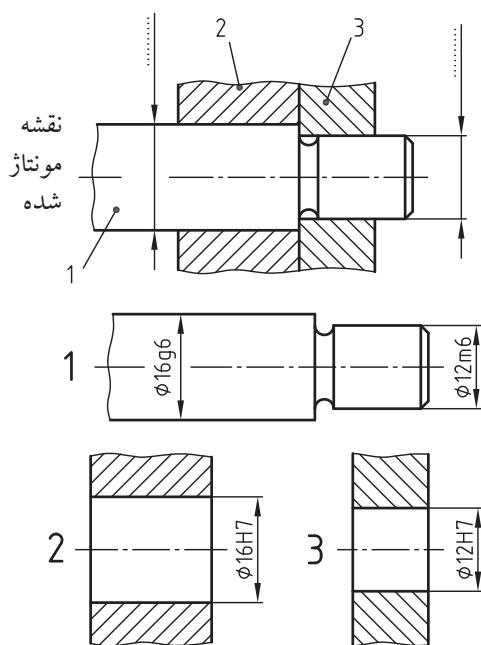


۳- محدوده اندازه فعلی (تمام شده) میله و سوراخ را (با توجه به جدول انطباقات) در زیر هر کدام از شکل‌ها یادداشت کنید.

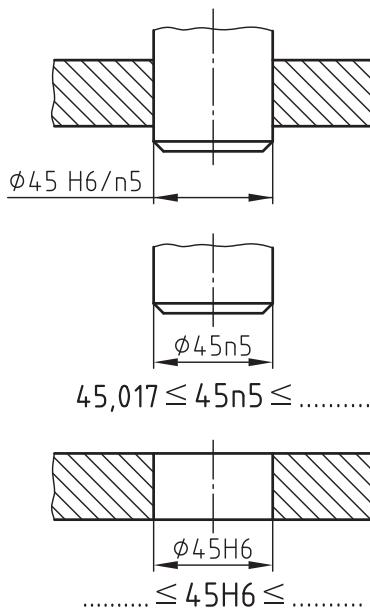


۱- بر روی نقشه (شکل - ۱) اندازه‌های اسمی به همراه علامت انطباقی ارجاع شده است. به کمک جدول انطباقات، مقادیر انحراف‌ها را برای هریک از اندازه‌های اسمی نقشه مشخص نمایید و مطابق مثال بر روی نقشه (شکل - ۲) این اندازه‌ها را یادداشت کنید.

(شکل - ۱)

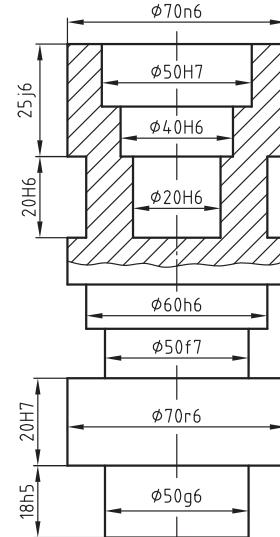


(شکل - ۲) مثال

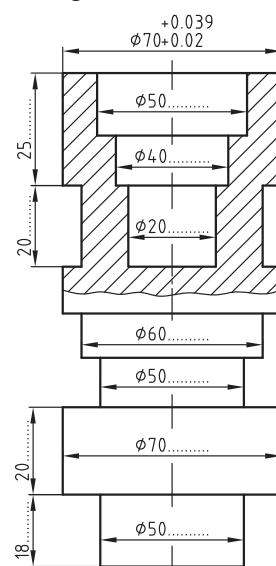


بر حسب اندازه اسمی mm	برای سوراخ	محدوده تولرانس برای میله						برای سوراخ	محدوده تولرانس برای میله					
		لئی	ج5	ک6	ن5	بررسی	لئی	ج7	گ6	ه6	ج6	ک6	م6	ن6
تا 3	H6	+ 6 0	0 - 4	± 2 0 + 4 + 10	+ 6 0 + 4 + 10	+ 8 + 14	+ 10 0	- 6 - 16	- 2 - 8	0 - 6	+ 4 + 2	+ 6 0 + 2 + 4	+ 8 + 10 + 20	+ 10 + 10 + 14
3...6	H6	+ 8 0	0 - 5	+ 3 - 2 + 1	+ 9 + 1 + 8 + 15	+ 13 + 8 + 15	+ 20 0	+ 12 - 10	- 4 - 12	0 - 8	+ 6 - 2 + 1	+ 9 + 4 + 8	+ 12 + 16 + 23	+ 27 + 15 + 19
6...10	H6	+ 9 0	0 - 6	+ 4 - 2 + 1	+ 10 + 10 + 19	+ 16 + 16 + 25	+ 25 0	- 13 - 28	- 5 - 14	0 - 9	+ 7 - 2 + 1	+ 10 + 6 + 10	+ 15 + 19 + 28	+ 32 + 19 + 23
10...14	H6	+ 11 0	0 - 8	+ 5 - 3 + 1	+ 12 + 12 + 23	+ 12 + 23	+ 31 0	+ 18 - 16	- 6 - 16	0 0	+ 8 + 4 + 2	+ 12 + 10 + 15	+ 18 + 23 + 34	+ 39 + 23 + 35
14...18	H6	+ 13 0	0 - 9	+ 5 - 4 + 2	+ 15 + 2 + 28	+ 15 + 28	+ 37 0	+ 21 - 20	- 7 - 13	0 - 4	+ 9 + 4 + 2	+ 15 + 2 + 8 + 15	+ 21 + 18 + 28	+ 41 + 28 + 48
18...24	H6	+ 16 0	0 - 11	+ 6 - 5 + 2	+ 18 + 17 + 34	+ 18 + 34	+ 45 0	+ 25 - 25	- 9 - 16	0 - 5	+ 9 + 2 + 9 + 17	+ 11 + 2 + 9 + 17	+ 18 + 25 + 33	+ 50 + 34 + 43
24...30	H6	+ 19 0	0 - 13	+ 6 - 7 + 2	+ 21 + 20 + 43	+ 21 + 56 + 43	+ 54 0	+ 30 - 60	- 10 - 29	0 - 7	+ 12 + 2 + 11 + 20	+ 21 + 30 + 39	+ 60 + 41 + 53	+ 72 + 62 + 78
30...40	H6	+ 19 0	0 - 13	+ 6 - 7 + 2	+ 21 + 20 + 43	+ 21 + 56 + 43	+ 54 0	+ 30 - 60	- 10 - 29	0 - 7	+ 12 + 2 + 11 + 20	+ 21 + 30 + 39	+ 60 + 41 + 53	+ 72 + 62 + 78
40...50	H6	+ 19 0	0 - 13	+ 6 - 7 + 2	+ 21 + 20 + 43	+ 21 + 56 + 43	+ 54 0	+ 30 - 60	- 10 - 29	0 - 7	+ 12 + 2 + 11 + 20	+ 21 + 30 + 39	+ 60 + 41 + 53	+ 72 + 62 + 78
50...65	H6	+ 19 0	0 - 13	+ 6 - 7 + 2	+ 21 + 20 + 43	+ 21 + 56 + 43	+ 54 0	+ 30 - 60	- 10 - 29	0 - 7	+ 12 + 2 + 11 + 20	+ 21 + 30 + 39	+ 60 + 41 + 53	+ 72 + 62 + 78
65...80	H6	+ 19 0	0 - 13	+ 6 - 7 + 2	+ 21 + 20 + 43	+ 21 + 56 + 43	+ 54 0	+ 30 - 60	- 10 - 29	0 - 7	+ 12 + 2 + 11 + 20	+ 21 + 30 + 39	+ 60 + 41 + 53	+ 72 + 62 + 78

یک مثال برای تولرانس هندسی: تخت بودن

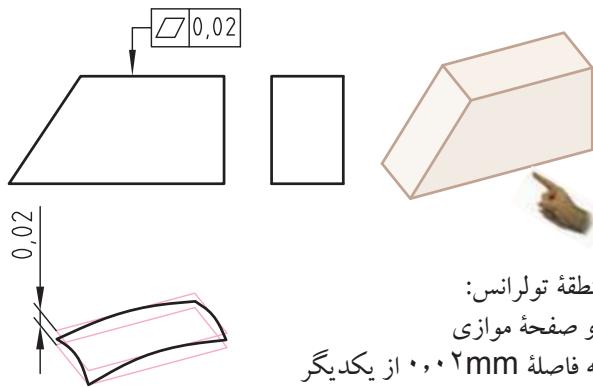


یک مثال برای تولرانس هندسی: مستقیم بودن

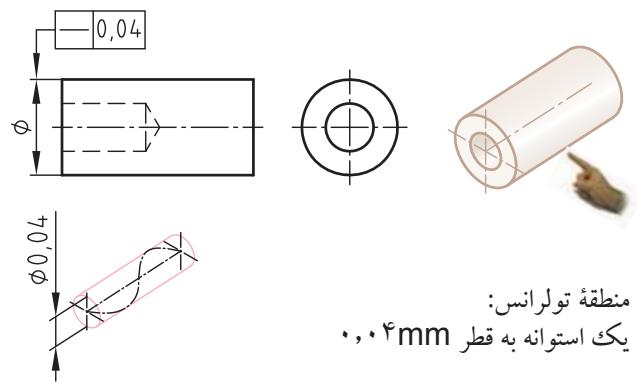


ارزش یابی و نقشه خوانی


با گذاشتن نماد تولرانس هندسی «تخت بودن» کادر تولرانس را در روی نقشه زیر کامل کنید.

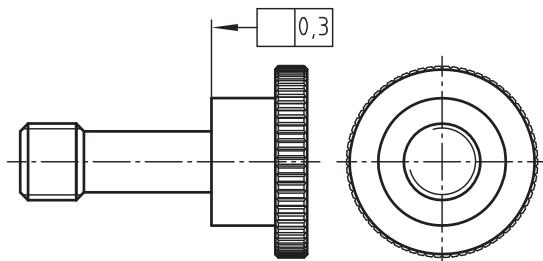


سطح قطعه تولید شده باید بین دو صفحه موازی که فاصله آنها از همدیگر $0,03\text{ mm}$ است، قرار بگیرد.

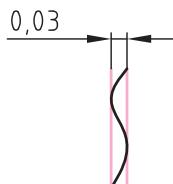

منطقه تولرانس چگونه است؟

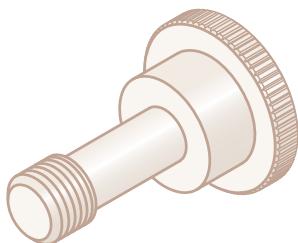


منطقه تولرانس چگونه است؟

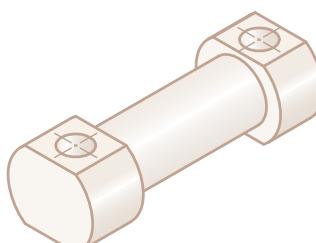


نام	تاریخ	نام هنرستان:
رسم	
بازبین		
شماره نقشه:	موضوع: ارزشیابی و نقشه خوانی	
شماره صفحه:	پیش نیاز: مطالعه صفحات ۱۵۴ تا ۱۶۸ کتاب درسی رسم فنی تخصصی	

یک مثال برای تولرانس هندسی: استوانه ای بودن

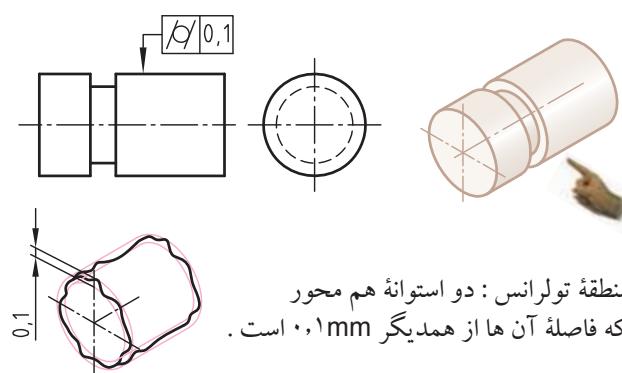


یک مثال برای تولرانس هندسی: گرد بودن

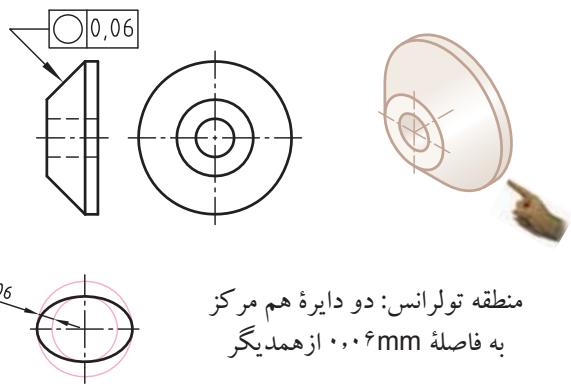


ارزش یابی و نقشه خوانی

با گذاشتن نماد تولرانس هندسی «استوانه ای بودن» کادر تولرانس را در روی نقشه زیر کامل کنید.

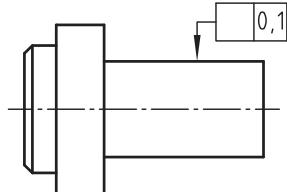


سطح پیرامونی استوانه تولرانس گذاری شده باید بین دو استوانه هم محور که به فاصله ۰,۱ mm از همدیگرند، قرار گیرد.


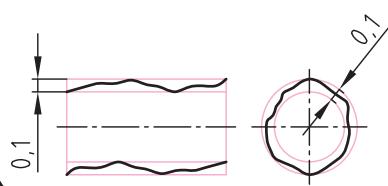


ارزش یابی و نقشه خوانی

با گذاشتن نماد تولرانس هندسی «گرد بودن» کادر تولرانس را در روی نقشه زیر کامل کنید.

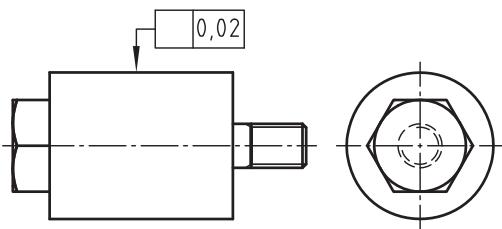


خط پیرامون تولرانس گذاری شده در هر سطح برش عمود بر محور باید بین دو دایره هم مرکز، که فاصله آنها از همدیگر ۰,۰۲ mm است، قرار گیرد.

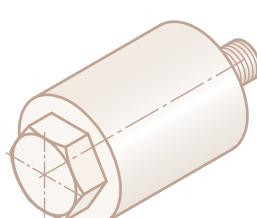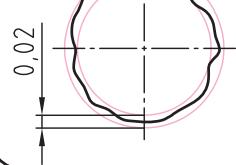


نام	تاریخ	نام هنرستان:
رسم	
بازبین		
شماره نقشه:		موضوع: ارزشیابی و نقشه خوانی
شماره صفحه:		پیش نیاز: مطالعه صفحه ۱۶۹ کتاب درسی رسم فنی تخصصی

یک مثال برای تولرانس هندسی: شکل یک سطح

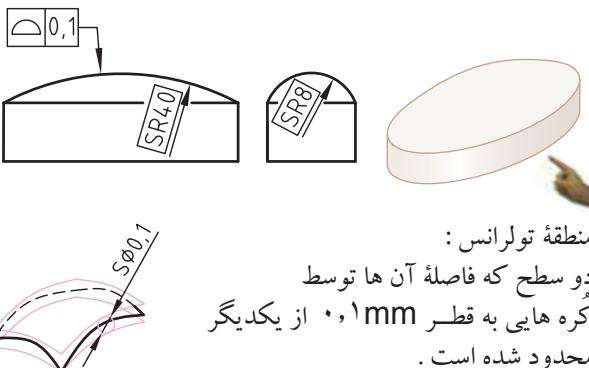


یک مثال برای تولرانس هندسی: شکل یک خط

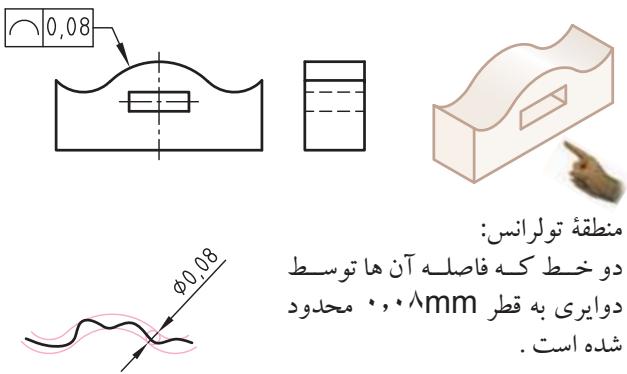


ارزش یابی و نقشه خوانی

با گذاشتن نماد تولرانس هندسی «شکل یک سطح» کادر تولرانس را در روی نقشه زیر کامل کنید.

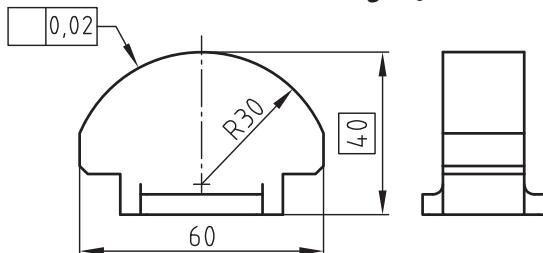


* سطح قطعه تولید شده باید بین دو سطح با فاصله مساوی
که فاصله آن ها از همدیگر برابر با کره هایی به قطر

0.002mm است، قرار گیرد.

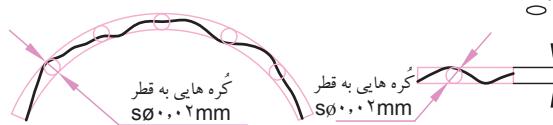


منطقه تولرانس چگونه است؟

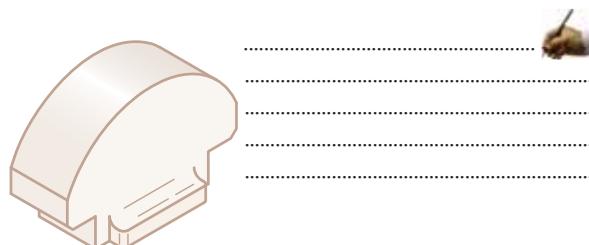


ارزش یابی و نقشه خوانی


با گذاشتن نماد تولرانس هندسی «شکل یک خط» کادر تولرانس را در روی نقشه زیر کامل کنید.

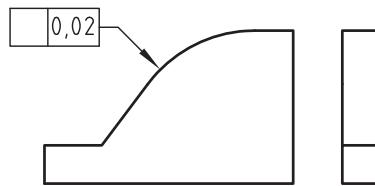

* پروفیل قطعه باید پس از تولید بین دو خط، که فاصله آن ها
توضیع دایره هایی با قطر 0.02mm از یکدیگر محدود شده
است، قرار گیرد.

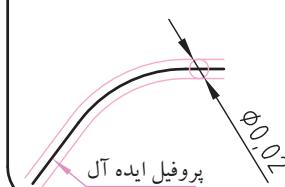


منطقه تولرانس چگونه است؟

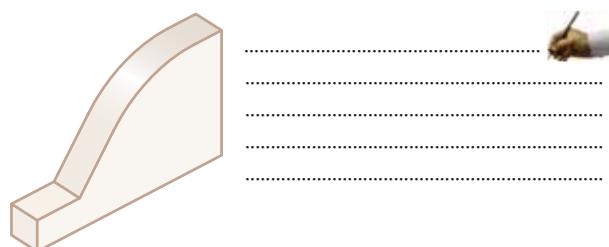


نام	تاریخ	نام هنرستان:
رسم	
بازبین		
شماره نقشه:	موضوع: ارزشیابی و نقشه خوانی	
شماره صفحه:	پیش نیاز: مطالعه صفحه ۱۷۰ کتاب درسی رسم فنی تخصصی	




یک مثال برای تولرانس هندسی: تعامد

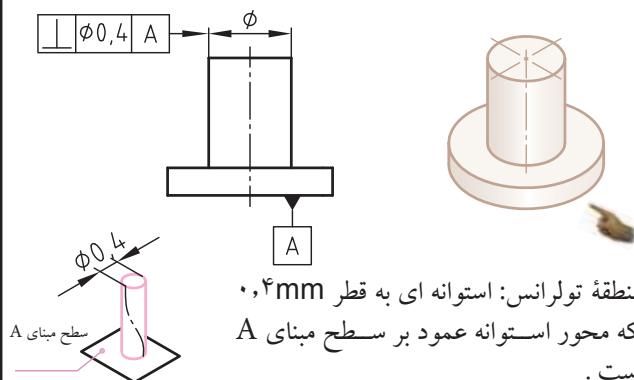




یک مثال برای تولرانس هندسی: توازی

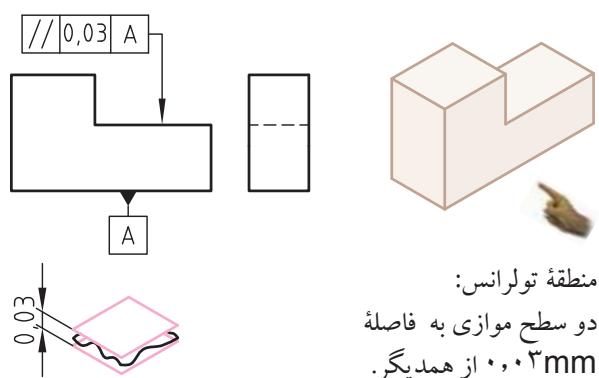

ارزش یابی و نقشه خوانی

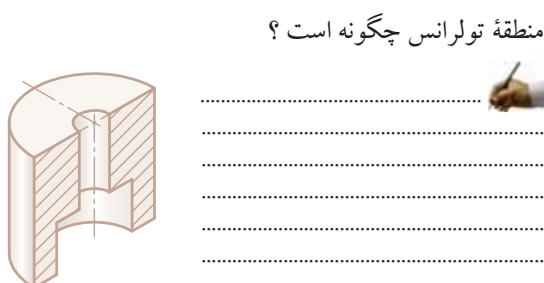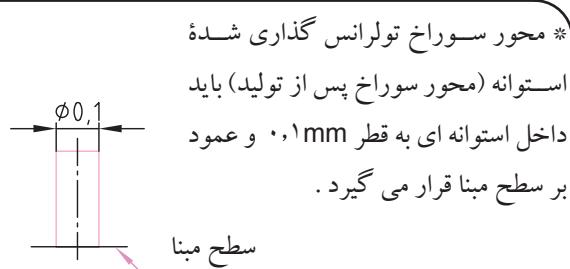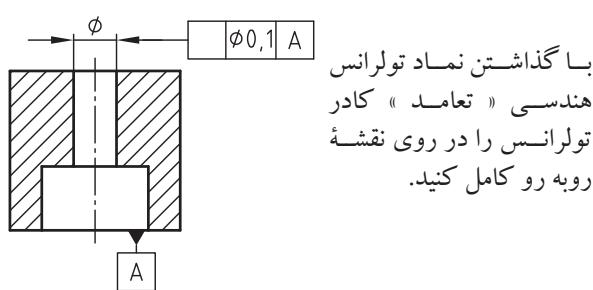


ارزش یابی و نقشه خوانی

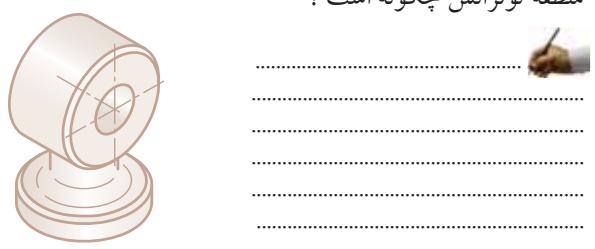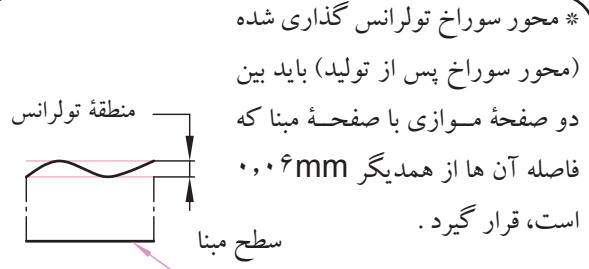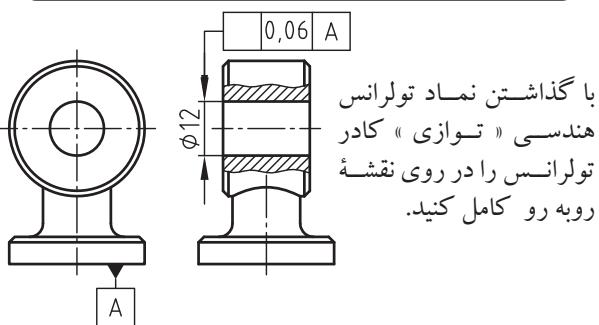


نام	تاریخ	نام هنرستان:
رسم	
بازبین		
شماره نقشه:		موضوع: ارزشیابی و نقشه خوانی
شماره صفحه:		پیش نیاز: مطالعه صفحه ۱۷۱ کتاب درسی رسم فنی تخصصی

یک مثال برای تولرانس هندسی: وضعیت

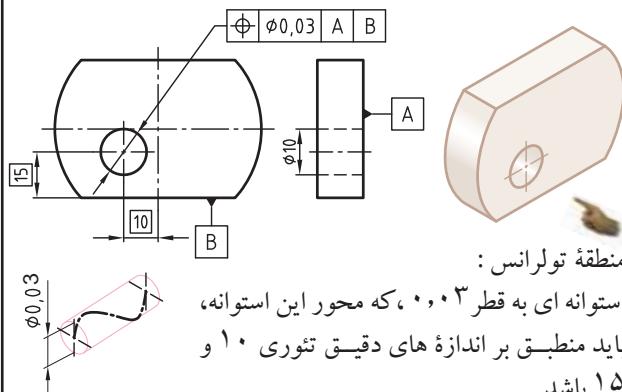


یک مثال برای تولرانس هندسی: زاویه دار بودن

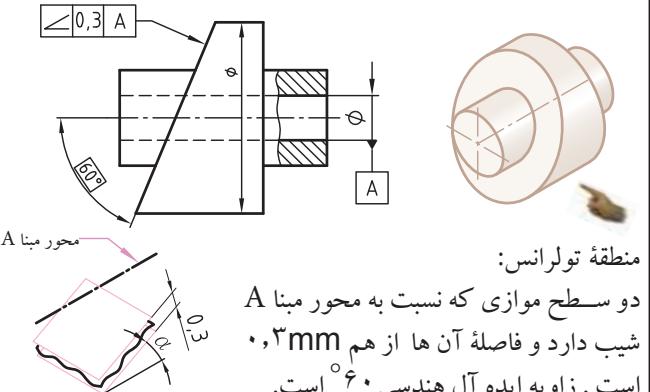


ارزش یابی و نقشه خوانی

با گذاشتن نماد تولرانس هندسی «وضعیت» کادر تولرانس را در روی نقشه زیر کامل کنید.

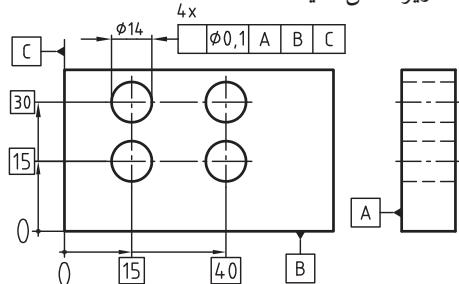

ارزش یابی و نقشه خوانی


با گذاشتن نماد تولرانس هندسی «زاویه دار بودن» کادر تولرانس را در روی نقشه زیر کامل کنید.

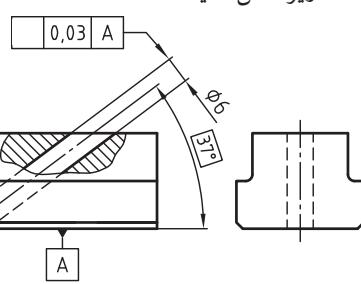


محور واقعی سوراخ های قطر 14 باید در داخل منطقه تولرانس قرار گیرند. مرکز استوانه ها منطبق بر اندازه دقیق توری مرکز هر چهار سوراخ به قطر 14 است.

محور سوراخ تولرانس گذاری شده (به قطر 6) باید بین دو صفحه موازی، که نسبت به سطح مبنای A شیب دارد و فاصله آن ها از هم $0,3\text{mm}$ است، قرار گیرد. زاویه ایده آل هندسی 37° است.

منطقه تولرانس چگونه است؟

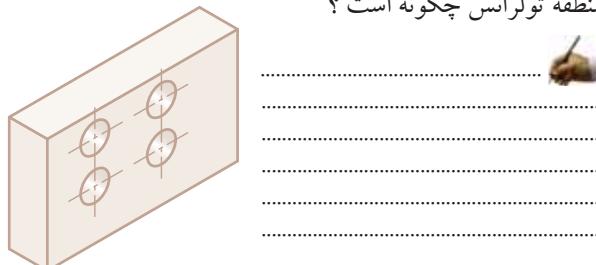


منطقه تولرانس چگونه است؟

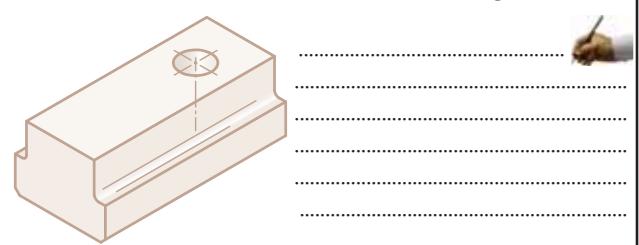


نام	تاریخ	نام هنرستان:
رسم		
بازبین		
شماره نقشه:		موضوع: ارزشیابی و نقشه خوانی
شماره صفحه:		پیش نیاز: مطالعه صفحه ۱۷۲ کتاب درسی رسم فنی تخصصی

یک مثال برای تولرانس هندسی: تقارن

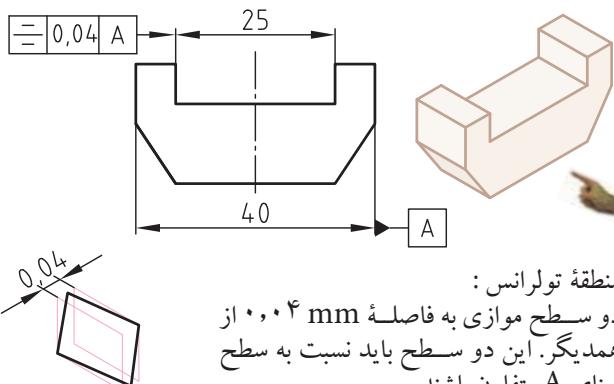


ارزش یابی و نقشهٔ خوانی


با گذاشتن نماد تولرانس هندسی «تقارن» کادر تولرانس را در روی نقشه زیر کامل کنید.

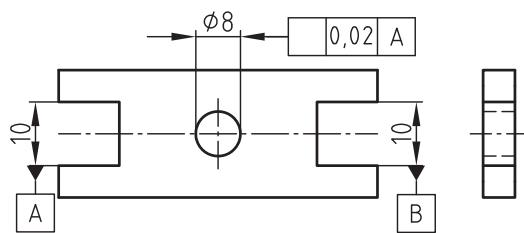


محور سوراخ $\varnothing 8$ باید بین دو صفحهٔ موازی به فاصله $0,02 \text{ mm}$ قرار گیرد. این دو صفحهٔ موازی نسبت به صفحهٔ میانی شکاف های مبنای مشترک A-B تقارن دارند.

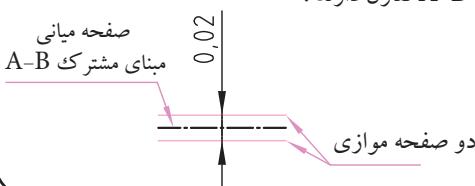

منطقهٔ تولرانس چگونه است؟

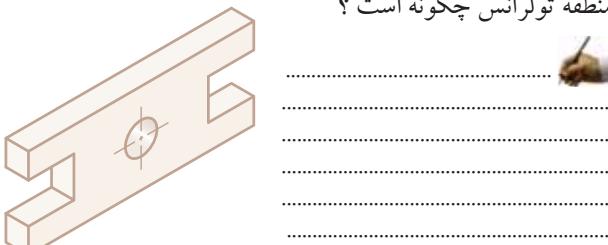


یک مثال برای تولرانس هندسی: هم محوری

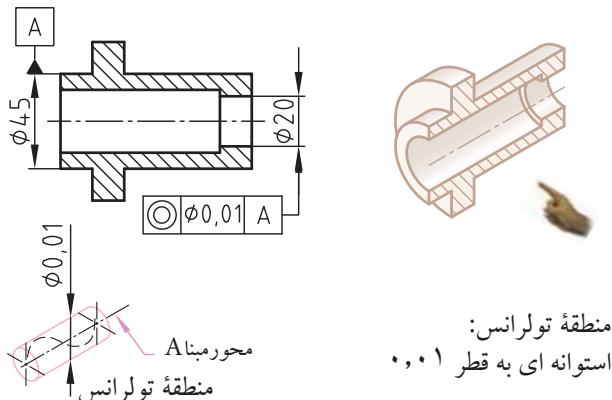


ارزش یابی و نقشهٔ خوانی


با گذاشتن نماد تولرانس هندسی «هم محوری» کادر تولرانس را در روی نقشه زیر کامل کنید.

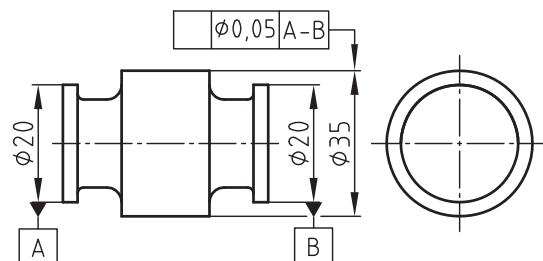

محور قسمت تولرانس گذاری شده میله باید در داخل استوانه‌ای به قطر $0,05 \text{ mm}$ و هم محور نسبت به محور مشترک A-B قرار گیرد.

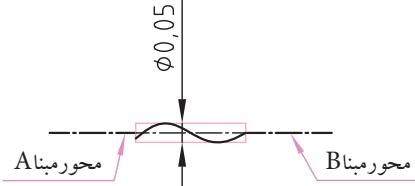


منطقهٔ تولرانس چگونه است؟

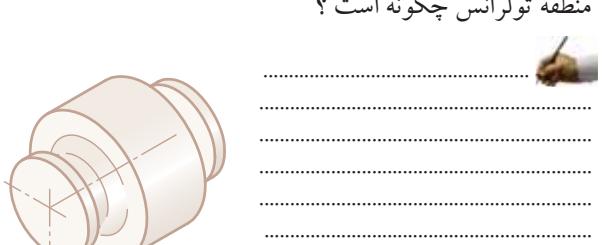


نام	تاریخ	نام هنرستان:
رسم	
بازبین		
شماره نقشه:	موضوع: ارزشیابی و نقشه‌خوانی	
شماره صفحه:	پیش نیاز: مطالعه صفحه ۱۷۳ کتاب درسی رسم فنی تخصصی	

یک مثال برای تولرانس هندسی: لنگی موضعی (محوری)

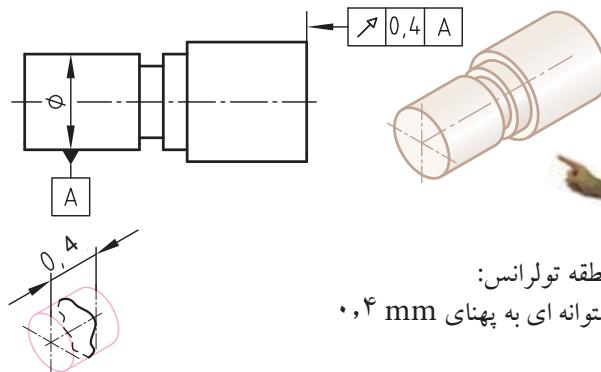


یک مثال برای تولرانس هندسی: لنگی مقطعی (شعاعی)

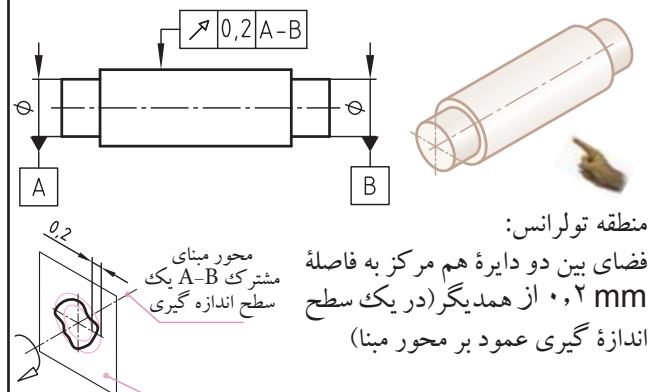

ارزش یابی و نقشه خوانی

با گذاشتن نماد تولرانس هندسی «لنگی موضعی محوری» کادر تولرانس را در روی نقشه زیر کامل کنید.

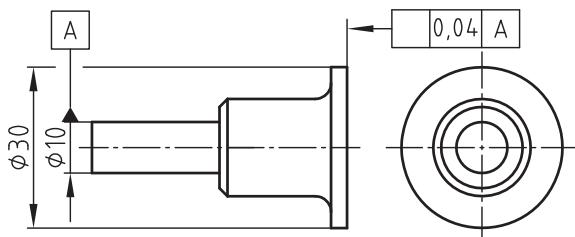


به هنگام دوران قطعه حول محور
مبانی A، انحراف لنگی موضعی
محوری در هر نقطه اندازه گیری
نباشد از $0,04 \text{ mm}$ تجاوز کند.



ارزش یابی و نقشه خوانی

با گذاشتن نماد تولرانس هندسی «لنگی مقطعی شعاعی» کادر تولرانس را در روی نقشه زیر کامل کنید.

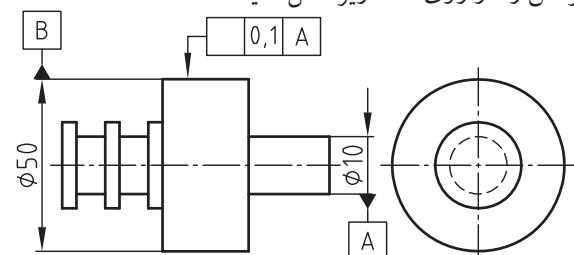


به هنگام دوران میله حول محور
مبانی مشترک A - B، انحراف
لنگی مقطعی شعاعی در هر سطح
اندازه گیری عمود بر محور نباشد
از $0,1 \text{ mm}$ بیشتر شود.

منطقه تولرانس چگونه است؟



نام	تاریخ	نام هنرستان:
رسم	
بازبین		
شماره نقشه:		موضوع: ارزشیابی و نقشه خوانی
شماره صفحه:		پیش نیاز: مطالعه صفحه ۱۷۴ کتاب درسی رسم فی تخصصی


یک مثال برای تولرانس هندسی: لنگی کلی (محوری)

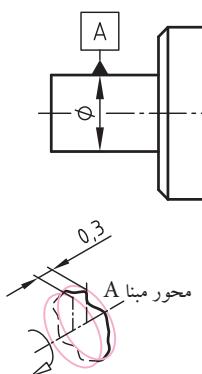

منطقه تولرانس:
دو صفحه مدور (موازی هم)
به فاصله $0,3 \text{ mm}$ از هم دیگر.





یک مثال برای تولرانس هندسی: لنگی کلی (شعاعی)

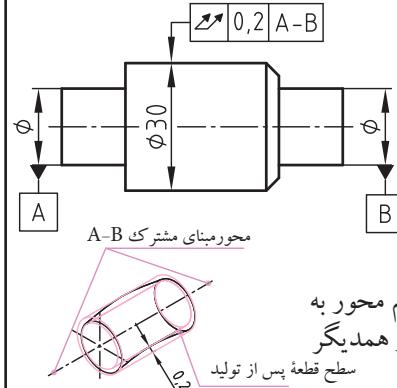

منطقه تولرانس:
فضای بین دو استوانه هم محور به
فاصله شعاعی $0,2 \text{ mm}$ از هم دیگر
سطح قطعه پس از تولید

ارزش یابی و نقشه خوانی


با گذاشتن نماد تولرانس هندسی «لنگی کلی محوری» کادر تولرانس را در روی نقشه زیر کامل کنید.

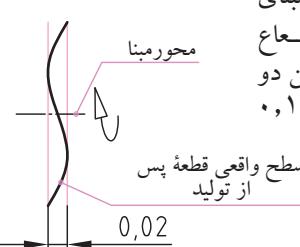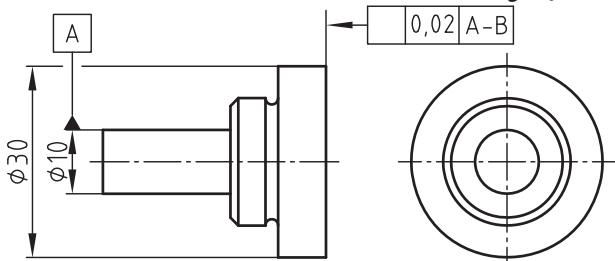


به هنگام دوران، حول محور مبنای A و با جایه جایی در همه شعاع ها، تمام نقاط سطوح باید بین دو صفحه موازی به پهنای $0,1 \text{ mm}$ قرار گیرند.

ارزش یابی و نقشه خوانی


با گذاشتن نماد تولرانس هندسی «لنگی کلی شعاعی» کادر تولرانس را در روی نقشه زیر کامل کنید.

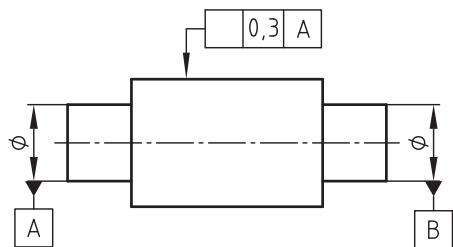


به هنگام دوران قطعه حول محور مبنای A-B و جایه جایی محوری، تمام نقاط سطوح باید در فضای بین دو استوانه توخالی به فاصله شعاعی $0,3 \text{ mm}$ قرار گیرد.

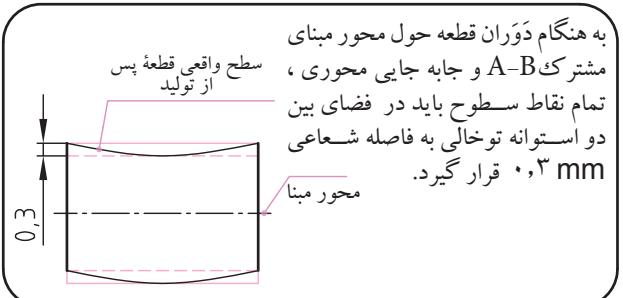

منطقه تولرانس چگونه است؟

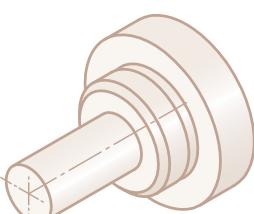

منطقه تولرانس چگونه است؟

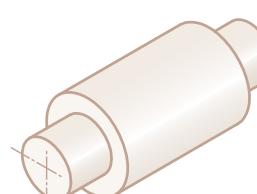

منطقه تولرانس چگونه است؟

نام	تاریخ	نام هنرستان:
رسم	
بازبین		
شماره نقشه:		موضوع: ارزشیابی و نقشه خوانی
شماره صفحه:		پیش نیاز: مطالعه صفحه ۱۷۵ کتاب درسی رسم فنی تخصصی

ارزش یابی و نقشه خوانی

- ۱- هر سطح تا آن اندازه پرداخت می شود که
۲- کمترین زبری ممکن را داشته باشد .
۳- بیشترین دقت و کیفیت را به همراه داشته باشد .
۴- بتواند وظیفه محوله را با دقت لازم انجام دهد .
۵- از بیش ترین سطح پرداخت برخوردار باشد.

۲- کدام یک از جملات زیر در مورد «صافی سطح» صحیح است ؟

- ۱- هرچه مقدار پیش روی کم انتخاب شود ، ارتفاع زبری کمتر و سطح ایجاد شده صاف تر خواهد شد .
۲- هرچه شعاع گردی نوک رنده بیشتر انتخاب شود، ارتفاع زبری کمتر و سطح تراشیده صاف تر خواهد شد.
۳- ارتفاع زبری سطح به سرعت برش بستگی دارد و با ازدیاد آن سطح صاف تری به دست می آید .
۴- هر سه مورد صحیح است .

۳- برای اندازه گیری میزان زبری نمونه هایی از سطح را انتخاب می کنند.

- ۱- عمود بر جهت خواب ابزار
۲- موازی با جهت خواب ابزار
۳- در فاصله کمی از خواب ابزار
۴- مخالف جهت خواب ابزار

۴- تعریف صحیح زبری سطح Ra کدام است ؟

- ۱- ارتفاع زبری سطح در یک طول نمونه
۲- متوسط ارتفاع زبری سطح در طول نمونه
۳- متوسط ارتفاع زبری سطح در پنج طول متواالی
۴- میانگین ارتفاع پنج زبری متواالی

۵- در فرایند ارزش یابی کنترل کیفیت سطح ، مجموعه سطوح اندازه گیری در یک آزمایش برابر $5000 \mu\text{m}$ است ، که در طول معین 2 mm اندازه گیری شده است. در این نمونه مقدار Ra برابر کدام است ؟

(۱) $25\mu\text{m}$ (۲) 25mm (۳) $25\mu\text{m}$ (۴) $250\mu\text{m}$

۶- استاندارد (ایزو) چند مرحله برای پرداخت پیشنهاد کرده است؟

۱۲(۴)

۵(۳)

۶(۲)

۲(۱)


۷- کدام نماد با استاندارد نقشه کشی مطابقت ندارد؟

D(۴)


C(۳)

B(۲)


A(۱)

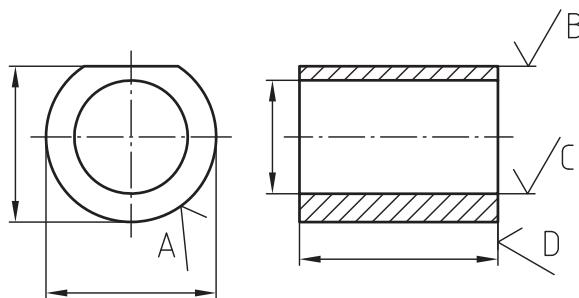

۸- عالیم صافی سطح روی کدام نقشه محور، مطابق با استاندارد نقشه کشی توسعی شده است؟

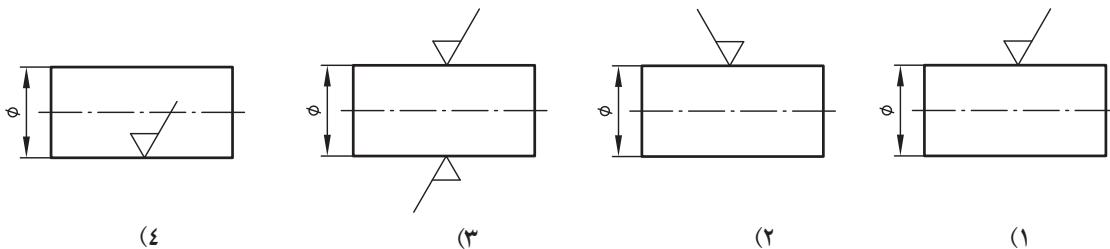

۹- در صورتی که لازم باشد سطح قطعه کار به همان روش تولید شده باقی بماند، آن را با کدام نماد زیر نشان می دهند؟

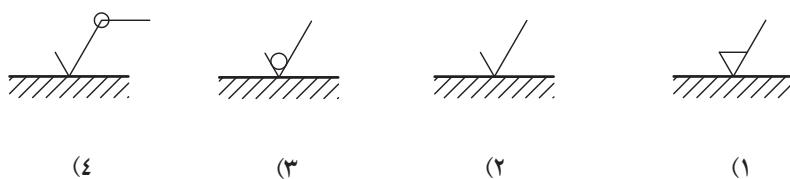

۱۰- مفهوم نماد رویه رو چیست؟

۱) سطح قطعه کار باید به همان وضعیت ماشین کاری قبلی باقی بماند.

۲) کیفیت سطح در تمام سطوح یکسان است.

۳) سطح ماشین کاری شده، بدون هرگونه اطلاعات جانبی

۴) سطحی که روی آن کاری انجام می شود.



۱۱- عدد ۲ در سمت چپ علامت کیفیت سطح، معروف کدام است؟


۱) طول نمونه

۲) عمق زبری


۳) مقدار مجاز ماشین کاری

۴) تعداد مراحل برآورده برداری


۱۲- وقتی فرآیند ماشین کاری روی قطعه ای مجاز باشد ، از کدام نماد استفاده می شود ؟

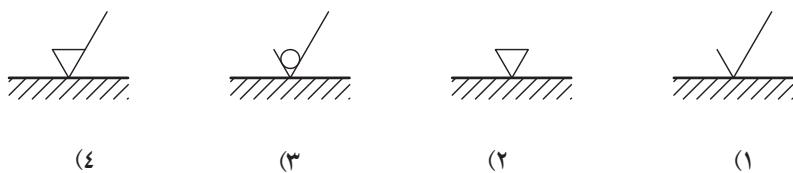


۱۳- کدام نماد ، ماکریم زبری سطح $Ra = 3.2 \mu m$ را صحیح نشان می دهد ؟

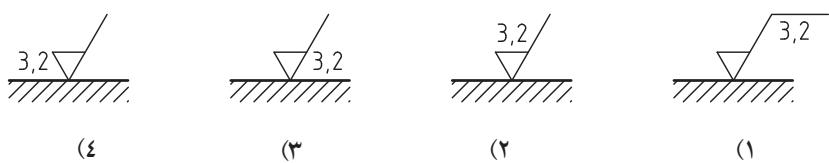

۱۴- در کنار یک نقشه نماد مقابل نوشته شده است. کدام نماد روی سطح قطعه کار قرار می گیرد ؟

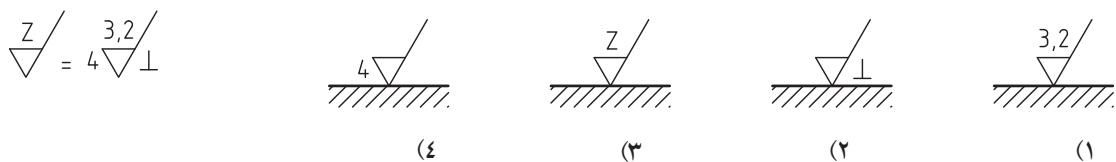

۱۵- به جای علامت کدام یک از عالیم زیر مناسب است ؟

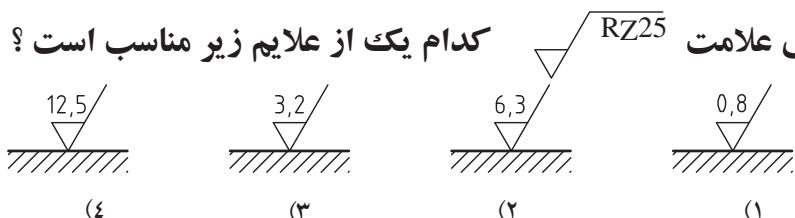


۱۶- برای معرفی سطحی که مقدار زبری حد اکثر $6/3 \mu m$ و مقدار زبری حداقل $4 \mu m$ را دارد، کدام نماد صحیح است ؟



۱۷- پاسخ مناسب برای نقشه (مطابق شکل مقابل) کدام است ؟

- ۱- سطح باید با روش غیر براده برداری تولید شود .
- ۲- سطح می تواند با هر روش تولید شود .
- ۳- سطح باید با روش براده برداری تولید شود .
- ۴- روی سطح باید عملیات پوششی انجام شود .

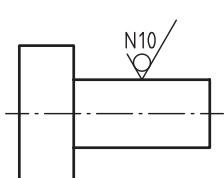

۱۸- اگر برای مقدار زبری (Ra) $N^3 = 0/1$ باشد، مقدار زبری N چقدر است؟





۰,۸(۴)

۰,۴(۳)

۰,۵(۲)

۰,۱(۱)

۱۹- علامت کیفیت سطح در کدام گزینه صحیح نمایش داده است؟

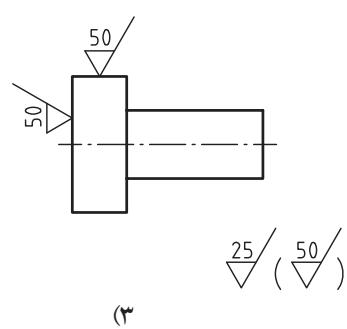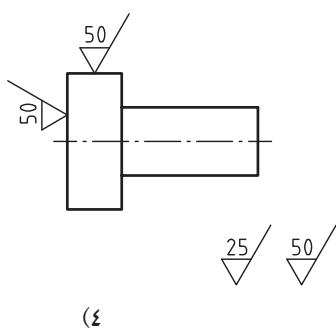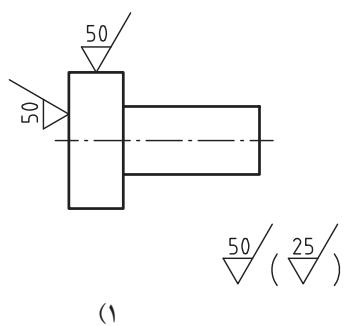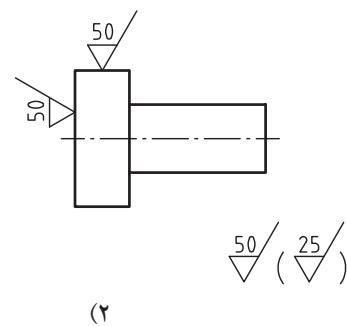


۲۰- نماد « ∇ » به کدام سطح از نقشه زیر مربوط است؟

۱) قسمت بالایی قطعه به طول ۱۶۰ mm

۲) تیغه به پهنهای ۲۰ mm

۳) کلیه سطوح علامت گذاری نشده

۴) استوانه به قطر ۶۵

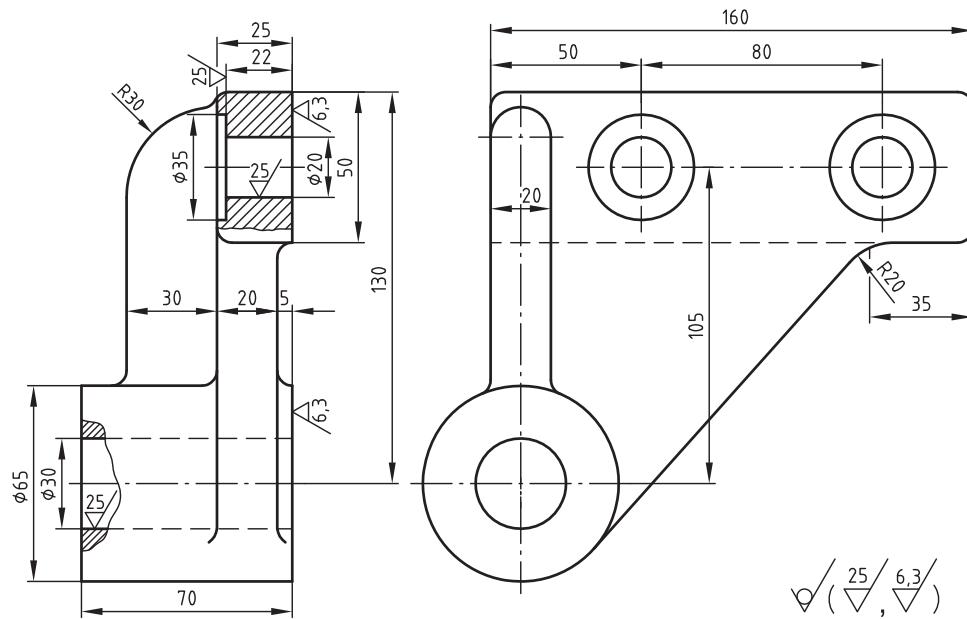

$\nabla / (25 / 6,3)$


۲۱- کدام مطلب در مورد علامت های کیفیت سطح روی نقشه زیر ، صحیح نیست ؟

۱- صافی سطح تمام قطعه برابر $25\mu\text{m}$ در روش Rz است.

۲- روی سطوحی که با علامت « ✓ » مشخص شده اند ، باید کار دیگری انجام شود .

۳- سطوح داخل سوراخ ها دارای صافی سطح $25\mu\text{m}$ در روش Rz است .

۴- قطعه پس از تولید به همان روش تولید شده باقی می ماند .

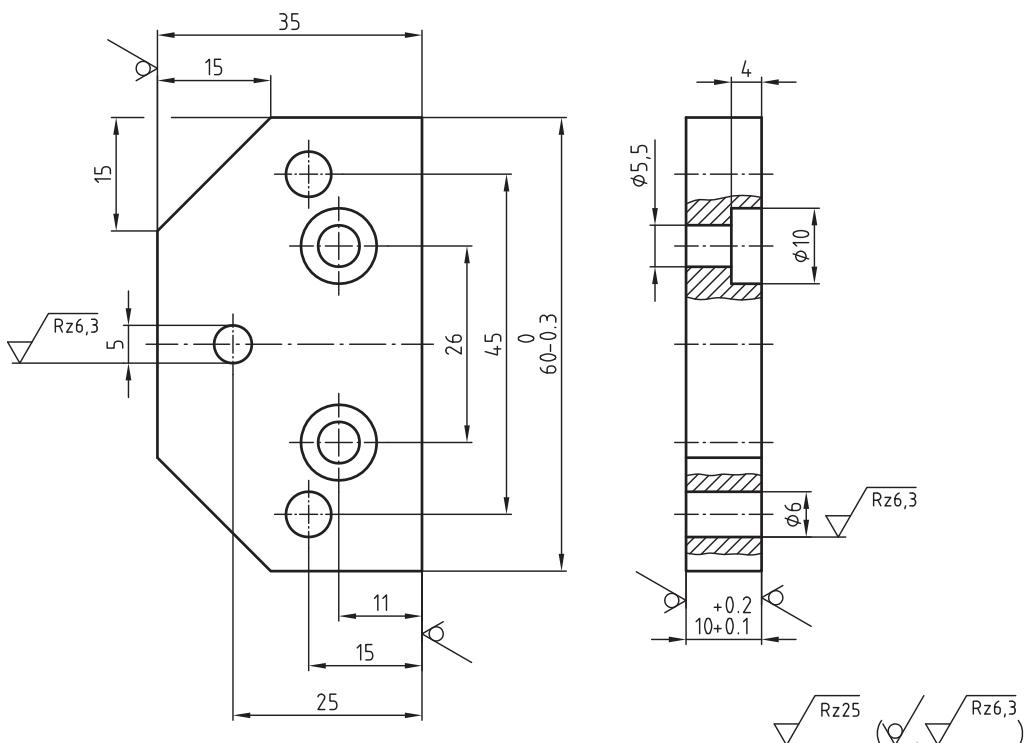


۲۲- با توجه به علامت روی نقشه مقابله ، کدام یک از این تعاریف صحیح است ؟

۱- روی سطح هیچ گونه عملی صورت نمی گیرد .


۲- سطح به همان صورتی که تولید می شود باقی می ماند .

۳- در ساخت سطح دقیق می شود و به همان صورت تولیدی باقی می ماند .

۴- سطح بدون توجه به روش تولید باقی می ماند .

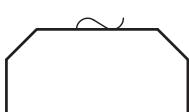

۲۳- کدام یک از روش های تولید زیر ، برای شکل مقابل مناسب است ؟

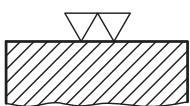


۱- ریخته گری در قالب فلزی


۲- تراشکاری دقیق

۳- سنگ زدن دقیق


۴- سنگ زدن دقیق

۲۴- علامت زبری سطح مقابل ، معادل کدام یک از عالیم زیر است ؟

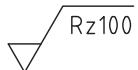
 Rz100

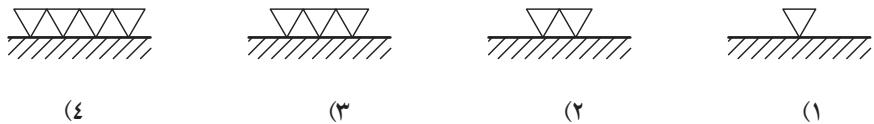

۲۵- علامت مناسب جای گزین به جای علامت کدام است ؟







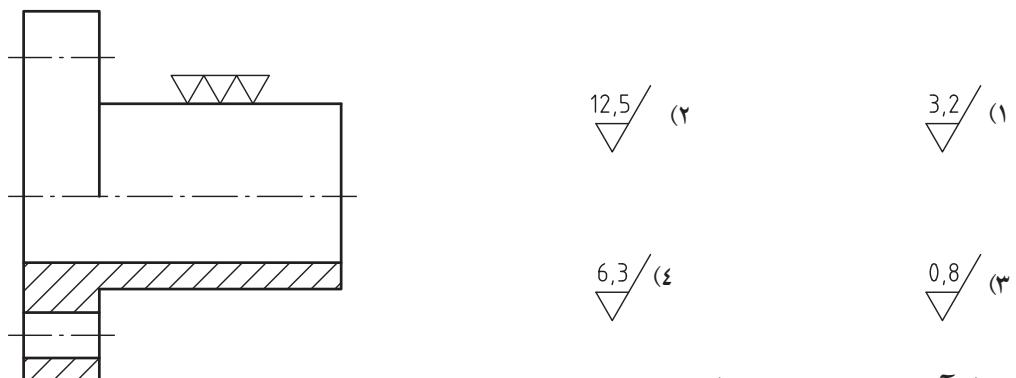














۲۶- کدام فرآیند تولید ، از صافی سطح بیشتری برخوردار است ؟

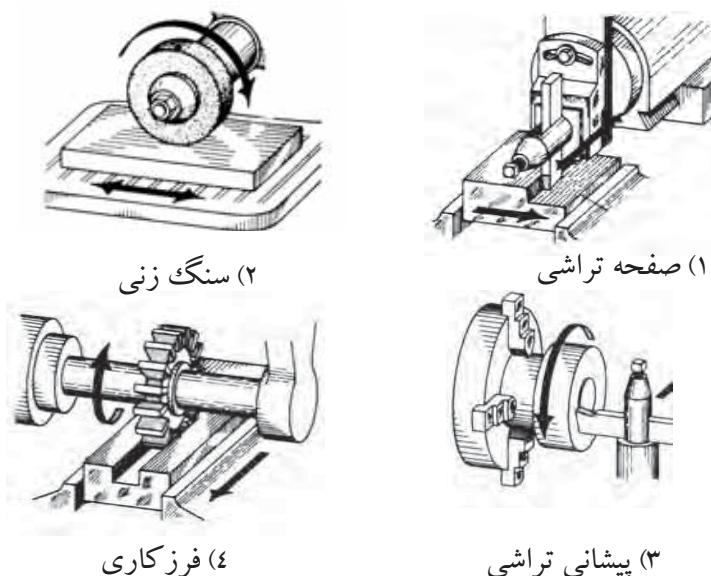

ردیف سوال گزینه	سوال																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
۱																											
۲																											
۳																											
۴																											

با توجه به مدل سه بعدی و نقشه تهیه شده ، نام هر جزء در کنار آن نوشته شده است . به کمک معلم خود تعریف یا توصیفی کوتاه برای اصطلاح موردنظر (مطابق مثال) بنویسید.

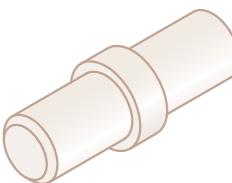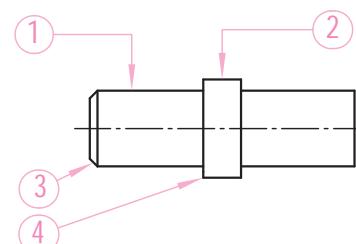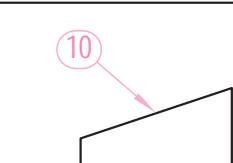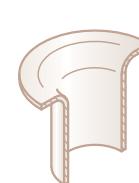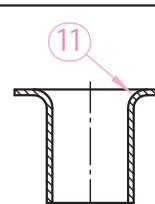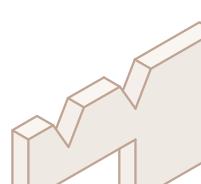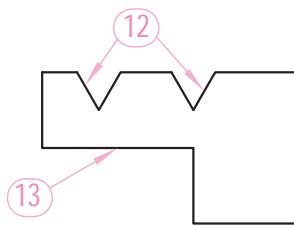نقشه سه بعدی	نقشه	اصطلاحات فنی و توصیف آن
		<p>میله ①</p> <p>بر جستگی استوانه ای ②</p> <p>پخ ③</p> <p>لبه : ④</p> <p>فصل مشترک دو صفحه</p> <p>قوس داخلی ⑤</p> <p>بر جستگی خارجی ⑥</p> <p>سوراخ ⑦</p> <p>پخ گرد داخلی ⑧</p> <p>قوس خارجی ⑨</p>
		شیب ⑩
		خمیدگی خارجی ⑪
		<p>شیار زاویه دار ⑫</p> <p>بریدگی ⑬</p>

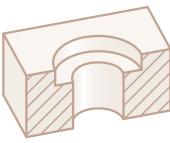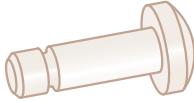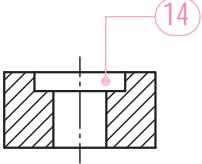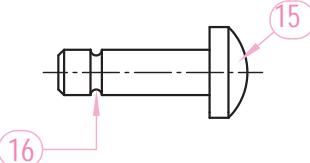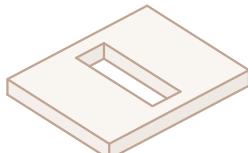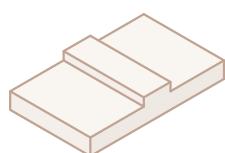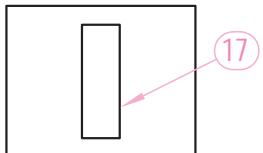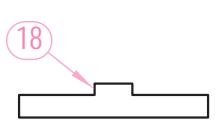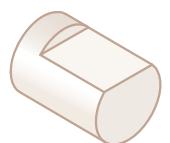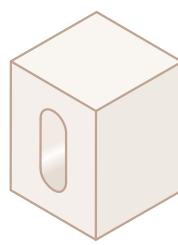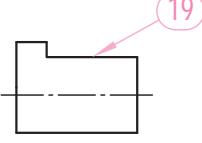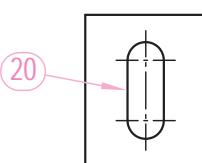مدل سه بعدی	نقشه	اصطلاحات فنی و توصیف آن
 	 	<p>خزینه استوانه ای (14)</p> <p>سرعدسی (15)</p> <p>گلویی (16)</p>
 	 	<p>درز (17)</p> <p>بر جستگی منشوری (زبانه) (18)</p>
 	 	<p>تحتی (19)</p> <p>سوراخ دکمه ای (20)</p>

مدل سه بعدی	نقشه	اصطلاحات فنی و توصیف آن
		<p>پروفیل (21)</p> <p>ناو (تیغه) (22)</p>
		<p>دم چلچله ای (23)</p> <p>لب (24)</p> <p>شکاف (25)</p> <p>کف (26)</p>
		<p>شیار (27)</p> <p>سننه(جزء بر جسته) (28)</p>
		<p>نافی (29)</p> <p>شیار دکمه ای (30)</p>


ارزش یابی

با نوشتن شماره اصطلاح مورد نظر در داخل دایره (مطابق مثال) نام هر جزء را تعیین کنید.

نقشه سه بعدی	نقشه	اصطلاحات فنی
		<ul style="list-style-type: none"> ۱- شیار (درز) ۲- شکاف تی (T) شکل ۳- پخ گرد ۴- شکاف ساده
		<ul style="list-style-type: none"> ۱- پخ چهارگوش ۲- پله ۳- سوراخ منشوری سرتاسری ۴- محفظه ۵- سوراخ منشوری غیرسرتاسری
		<ul style="list-style-type: none"> ۱- جای پین ۲- سوراخ بیضی (کشیده) ۳- زبانه کج ۴- زبانه راست (مستقیم)
		<ul style="list-style-type: none"> ۱- تکیه گاه ۲- حفره ۳- سوراخ خزینه دار ۴- خزینه زاویه دار ۵- سوراخ مخروطی ۶- داخل تراشی استوانه ای

نقشه سه بعدی	نقشه	اصطلاحات فنی
		<p>۱- خزینه استوانه ای</p> <p>۲- برجستگی گرد</p> <p>۳- تیغه (ناو)</p>
		<p>۱- شیار دایره ای</p> <p>۲- تختی</p>
		<p>۱- پخ خارجی مدور</p> <p>۲- مخروطی</p> <p>۳- نشیمن</p> <p>۴- برجستگی استوانه ای</p> <p>۵- سطح اتکا</p> <p>۶- گاه خارجی</p> <p>۷- تکیه گاه</p> <p>۸- پخ خارجی (زاویه دار)</p>

با توجه به جهت دید، نماد صحیح جوش کدام است؟ در قسمت \triangle علامت \checkmark بگذارید.

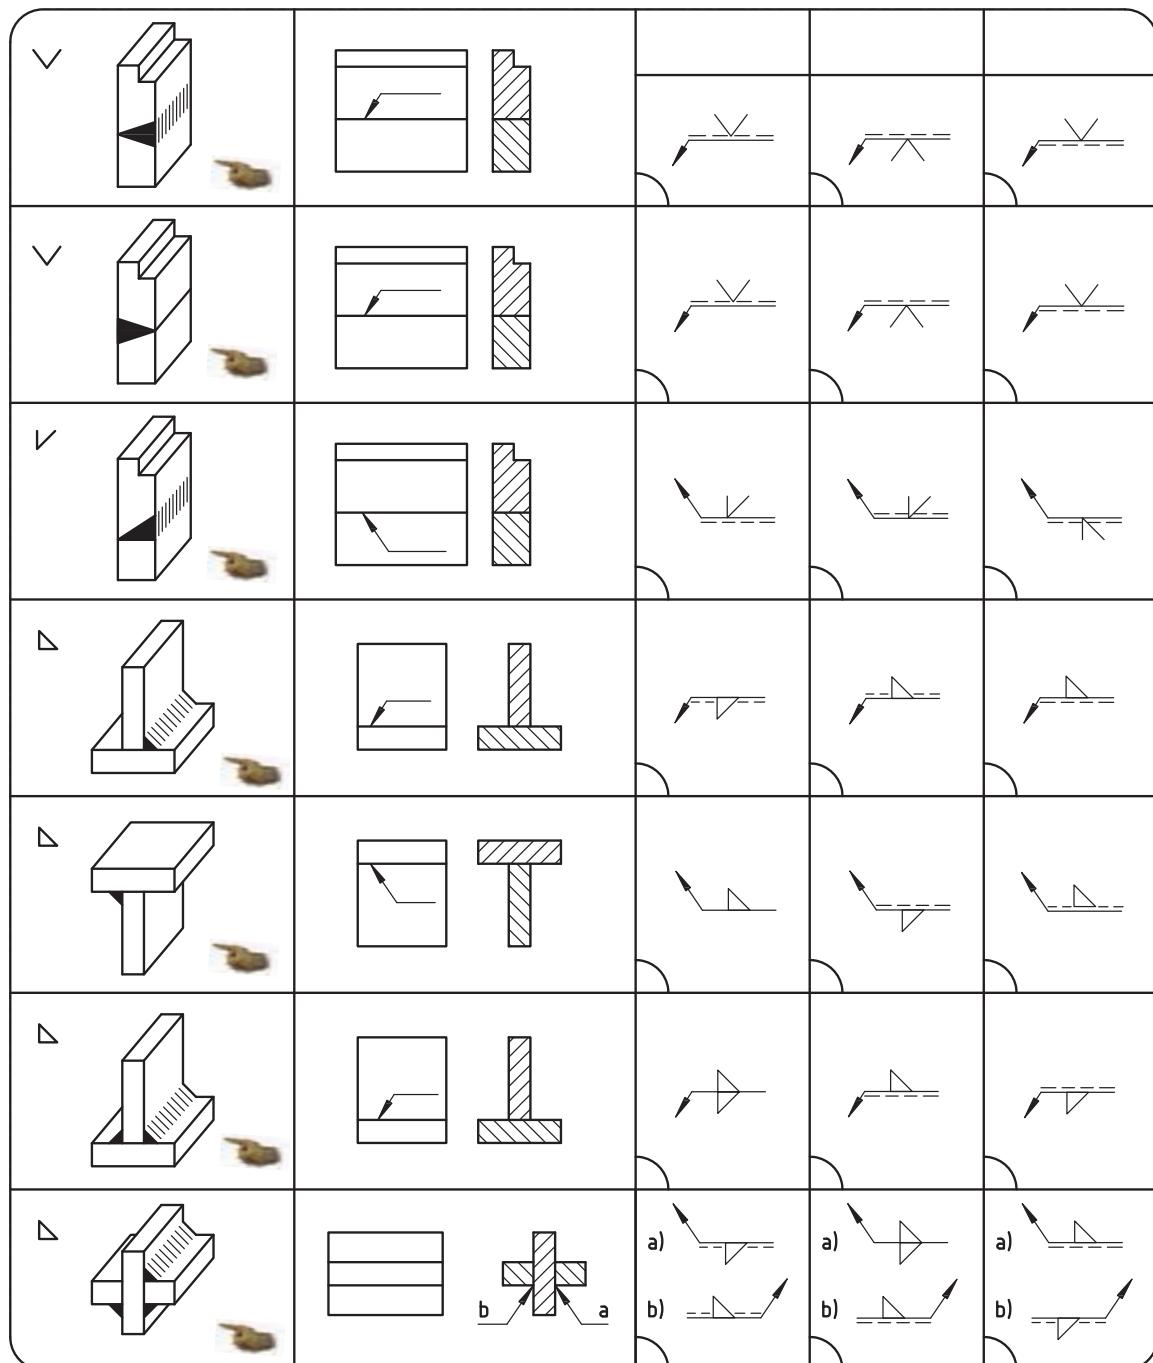


	نام	تاریخ	نام هنرستان:
رسام		
بازبین			
شماره نقشه:	موضوع: ارزشیابی و نقشه خوانی		
شماره صفحه:	پیش نیاز: مطالعه صفحات ۲۱۲ تا ۲۹۹ کتاب درسی رسم فنی تخصصی		

نقشه خوانی


با توجه به تصویر مجسم، شماره قطعات را روی نقشه دو بعدی نشان دهید و در مورد نام هر یک از درز جوش های A، C، B و D بیان کنید که هر قطعه چگونه روی قطعه دیگر جوشکاری شده است؟

برای مثال: قطعه ۴ روی قطعه ۱ از قسمت جلو توسط درز جوش گوش B جوشکاری شده است.

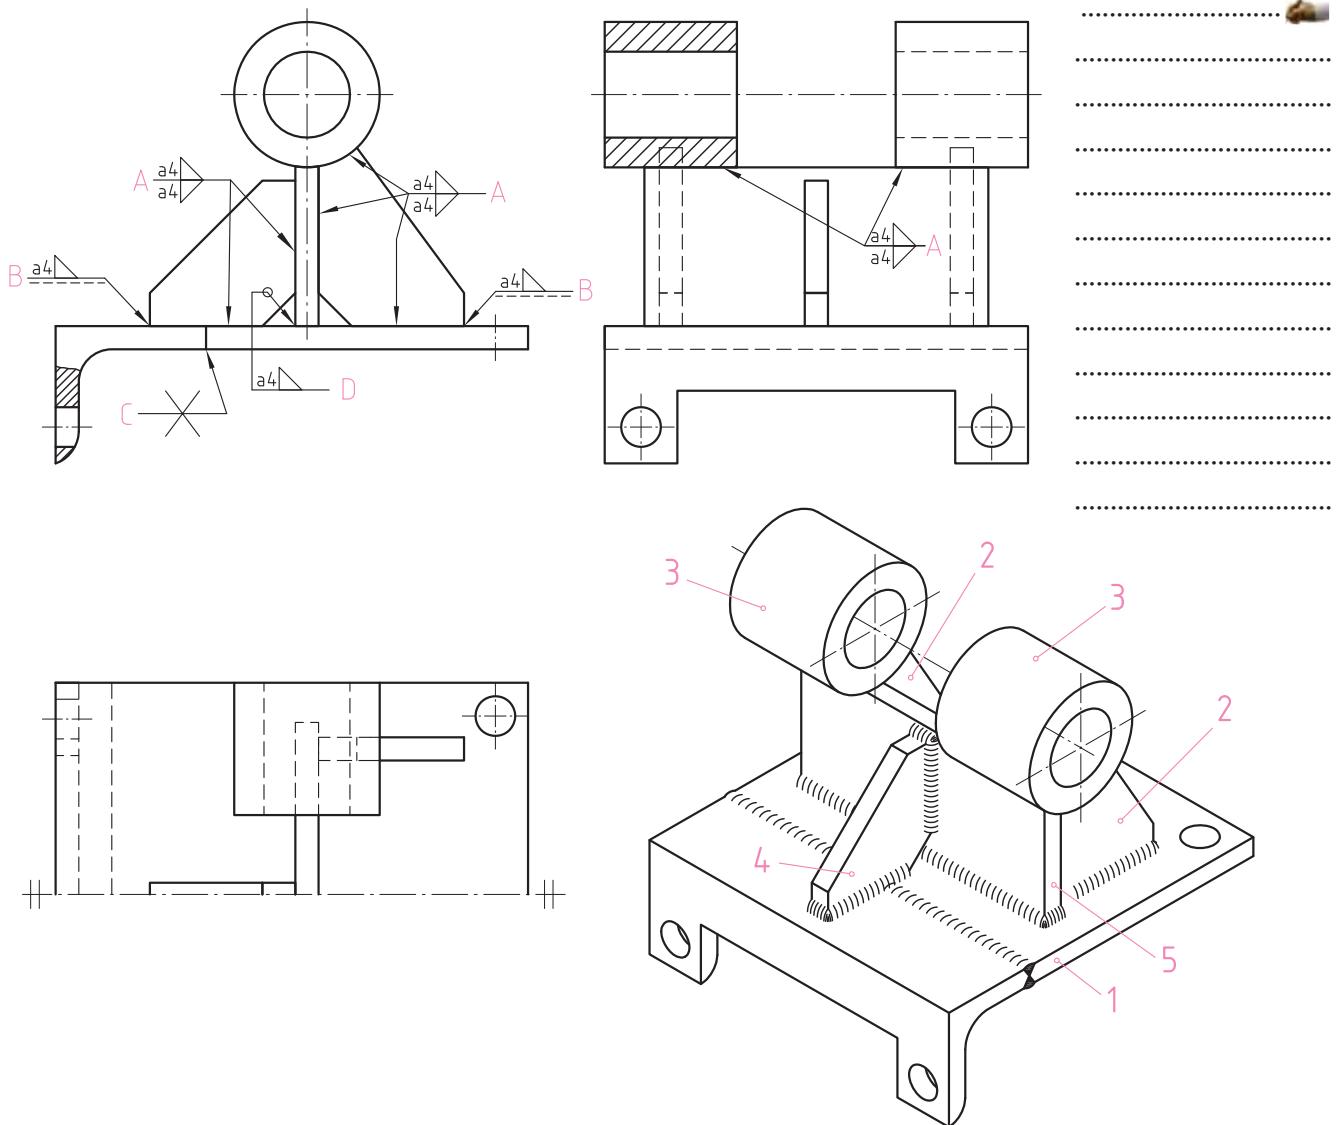


نام	تاریخ	نام هنرستان:
رسم	
بازبین		
شماره نقشه:	موضوع: ارزشیابی و نقشه خوانی	
شماره صفحه:	پیش نیاز: مطالعه صفحات ۲۱۲ تا ۲۲۹ کتاب درسی رسم فنی تخصصی	


۲- مشخص کنید تصویر زیر صحیح است یا غلط؟

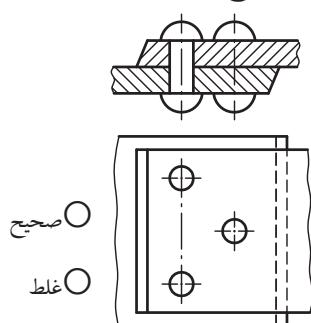


۱- اندازه های زیر را بر روی نقشه ارائه شده نشان دهید:

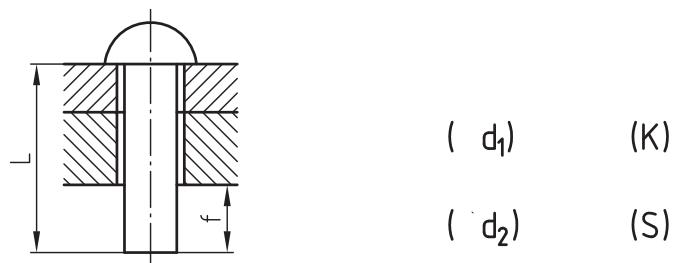

۳- کدام اتصال پرچی «روی هم» به طور صحیح ترسیم شده است؟

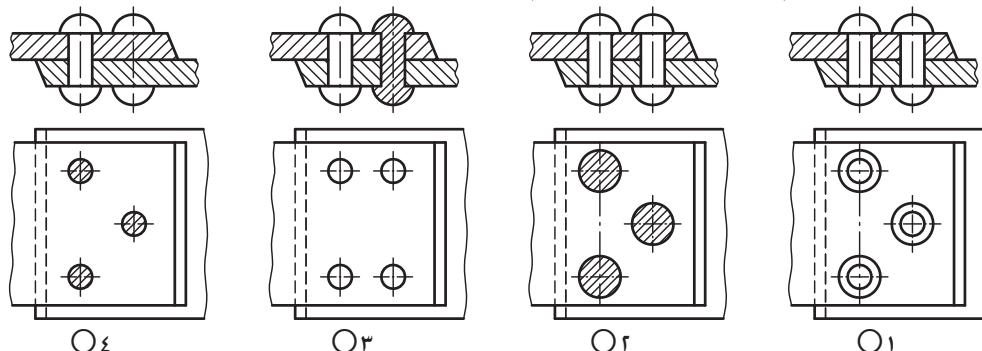

۴- با توجه به تصاویر افقی و رو به رو در اتصالات پرچی زیر ، مطابق مثال تصاویر افقی صحیح هر کدام را تعیین کنید.

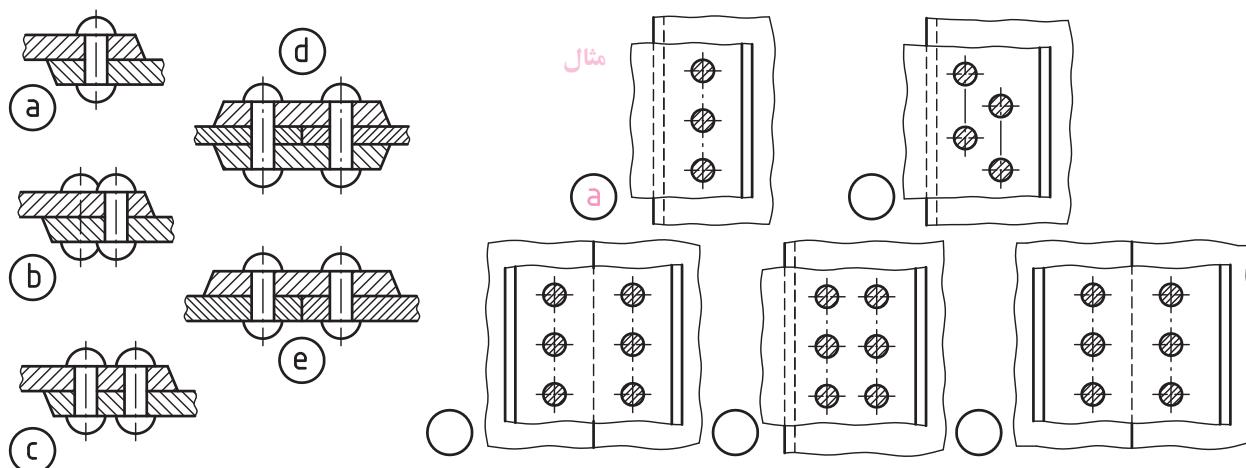

نام	تاریخ	نام هنرستان:
رسم	
بازبین		
شماره نقشه:		موضوع: ارزشیابی و نقشه خوانی
شماره صفحه:		پیش نیاز: مطالعه صفحات ۲۳۰ تا ۲۳۶ کتاب درسی رسم فنی تخصصی