


اندازه گذاری خاص

.... نقشه یک قطعه کار هنگامی می‌تواند برای ساخت یا تولید آن قطعه به کار رود که علاوه بر داشتن شکل کامل و گویا، مشخصات، جنس مواد و... کلیه اندازه‌های آن دقیقاً تعیین شده باشد.

از طرف دیگر کمبود هر اندازه‌ای در نقشه یا اندازه گذاری کامل، اما غیر اصولی و مغایر با روش تولید و کنترل آن، ساخت قطعه را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین طراحان بر اساس انتظاری که از قطعه دارند، باید اندازه‌های آن را برای سازندگان به طور دقیق، کامل و به روش استاندارد مشخص نمایند.

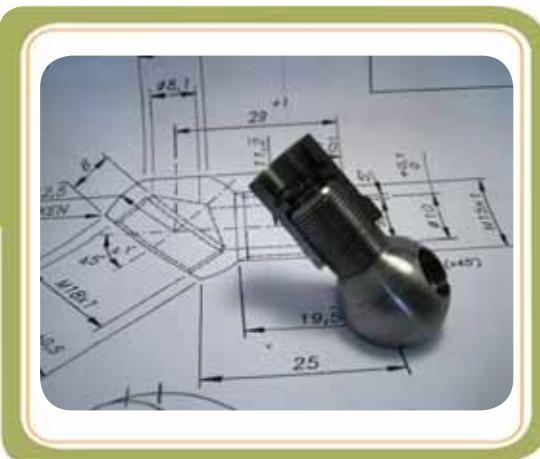

نظر به این که شکل هندسی و شرایط هر قطعه ای نسبت به قطعات دیگر، خاص و متفاوت است، در این فصل، بحث اندازه گذاری خاص را مطرح می‌کنیم تا با برخی از این نوع اندازه گذاری‌ها آشنا شویم.

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ◎ اندازه گذاری قسمت‌های مختلف یک قطعه را تشخیص دهد.
- ◎ علائم و نمادهای به کار رفته در اندازه‌های یک قطعه را معرفی کند.
- ◎ علائم و نمادهای به کار رفته بر روی نقشه قطعات را تفسیر کند.
- ◎ اندازه‌های خاص را بر روی یک نقشه توضیح دهد.

بخش سوم


1 فصل



نقشه ها ، حاوی اندازه هایی هستند که سازنده و تولیدکننده می تواند به کمک آن ها قطعه را طبق نقشه و اندازه های مندرج در آن بازار و کنترل کند.

اندازه گذاری قطعات ، با توجه به روش تولید ، روش کنترل و عملکرد قطعه کار ، در مجموعه ای که باید به کار گرفته شود ، با یکدیگر فرق دارند.

در این بخش قصد داریم با نحوه اندازه گذاری و خواندن اندازه ها از روی نقشه ها ، خصوصاً اندازه گذاری قطعات صنعتی (مشابه برخی از نمونه های زیر) که فرم هندسی خاصی دارند ، آشنا شویم . لذا این مبحث عنوان اندازه گذاری خاص ارائه شده است.

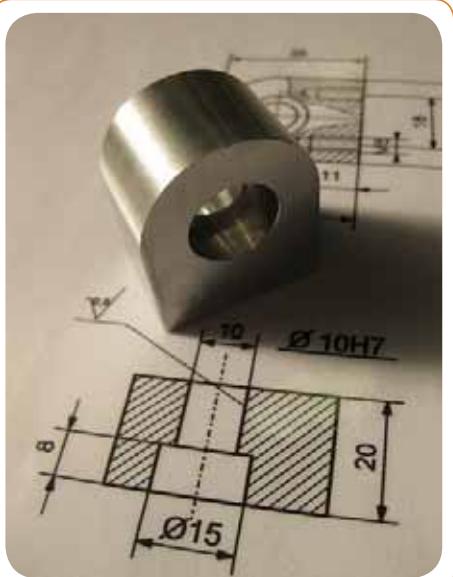


به شاع و پیخ های لبه حفره توجه کنید.



به شکل مخروطی و سطوح تخت روی بدنه استوانه ای قطعات توجه کنید.



به سطوح تخت چندوجهی (انتهای قطعه) و قسمت آجدار روی قطعه توجه کنید.

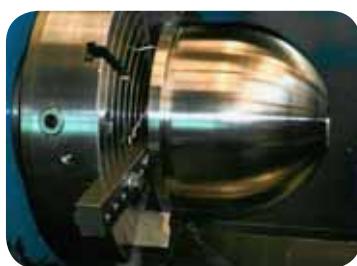


به سطح گروی روی قطعه ماشین کاری شده توجه کنید.



به سوراخ های فراوان روی قطعه استوانه ای شکل توجه کنید.



به تقارن حفره ها ، سوراخ ها و قوس های روی این قطعه عظیم توجه کنید .

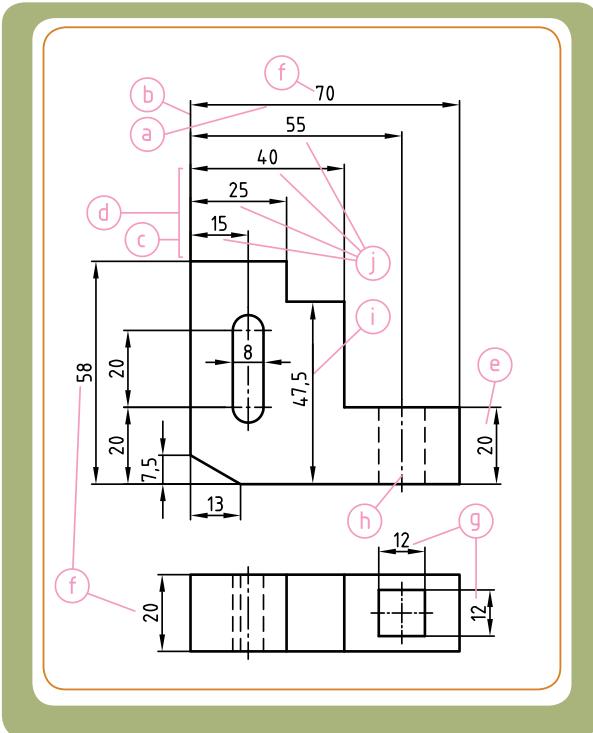

یادآوری (چند نکته در مورد اندازه گذاری)

a خطوط اندازه با خط کامل نازک و در اندازه های طولی، به موازات طول مورد اندازه گذاری، ترسیم می شوند.

b خطوط مماس (خط کمکی) اندازه به صورت عمود بر طول اندازه گذاری با خط کامل نازک معرفی می شود.

c, **d** خطوط اندازه به فاصله حداقل $7/5 \text{ mm}$ از لبه های قطعه کار و 7 mm از هم دیگر ترسیم می شوند.

e عدد اندازه، به گونه ای که از پایین و سمت چپ قابل خواندن باشد، در بالای خط اندازه و در امتداد آن نوشته می شود. هر اندازه، فقط یک بار - آن هم در نمایی که به بهترین شکل قابل درک باشد - درج می شود.

f طول کلی، عرض کلی و ارتفاع کلی قطعات اندازه اصلی (ابعاد اصلی) نامیده می شوند.

g زائد ها، شیارها، سوراخ و ... توسط اندازه های فرم معرفی می شوند. هر گاه چند نما موجود باشد، اندازه های فرم در نمایی ارائه می شود که به بهترین وجه قابل فهم باشد (مثل اندازه ۱۲ برای سوراخ چهاروجهی و اندازه های ۲۰ و ۸ برای سوراخ بیضی).

h موقعیت سوراخها، شیارها و ... توسط اندازه های موقعیت مشخص می شوند. (مثل اندازه ۲۰ برای تعیین موقعیت سوراخ بیضی شکل یا اندازه ۵۵ برای تعیین موقعیت محور سوراخ چهارگوش).

i در صورت نیاز، خطوط اندازه می تواند به لبه های قطعات (و نه به گوش قطعات) تکیه داده شود. **j** در جایی از نقشه که تعداد خطوط اندازه زیاد باشد، اعداد اندازه را در یک امتداد نمی نویسنند.

نقشه خوانی

با توجه به سه تصویر مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱- سه اندازه اصلی را با ترسیم دایره به دور آنها نشان دهید.


۲- عمق سوراخ ۱۰ چند میلی متر است؟

۳- در تصویر جانبی یک شیار به ارتفاع 18 mm وجود دارد؟ پهنای آن چند میلی متر است؟

۴- دو اندازه ۳۶ و ۱۸ (در تصویر رویه رو) چه نامیده می شود؟


۵- قطر $12R$ چه اندازه هایی هستند؟

۶- آیا تصویر افقی و جانبی به طور کامل ترسیم شده اند؟ در این صورت آنها را کامل کنید.

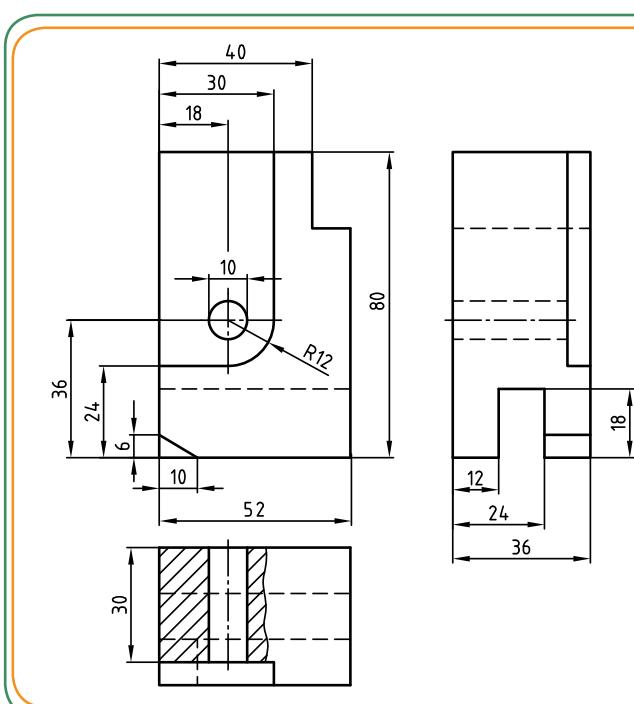

اندازه گیری شعاع ها

قطعاتی وجود دارند که داخل یا بیرون آن کمان هایی به صورت ناقص یا کامل ایجاد شده است.

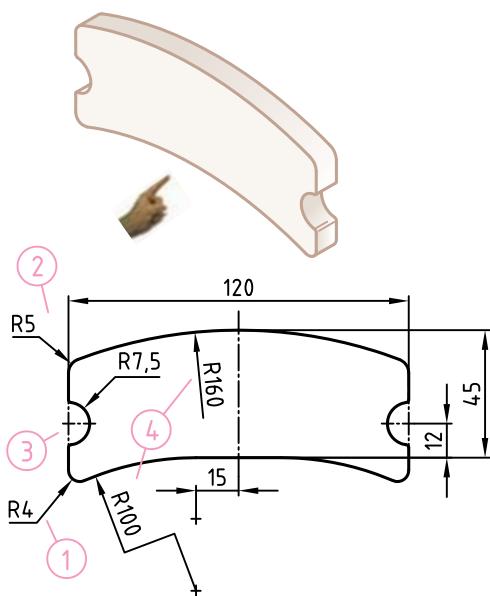

۱) اندازه شعاع ها در همه حالات با گذاشتن حرف R و هم اندازه با عدد اندازه (قبل از عدد اندازه) مشخص می شوند.

۲) خط اندازه شعاع، فقط یک نوک پیکان به سمت پیرامون قوس دارد.

۳) هر گاه موقعیت مرکز قوس ها برای روش ساخت یا کنترل آن ها مورد نیاز باشد، می توان آن ها را با تلاقي دو خط محور نشان داد.




۴) وقتی مرکز قوس مشخص نشده باشد، خط اندازه مستقیماً مرکز قوس واقعی را نشان می دهد و یا در مواردی، به دلیل محدودیت فضای طور عمودی شکسته و کوتاه رسم می شود.

۵) چنانچه روی قطعه کار چند قوس با شعاع های مساوی وجود داشته باشد، می توان همه آن ها را با یک عبارت معرفی نمود.

شعاع داده نشده R ۱ هستند.



سه نمونه نقشه:

در مورد این نقشه ها با معلم خود گفت و گو کنید.

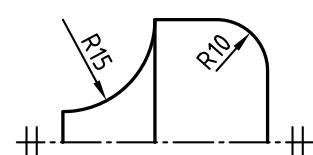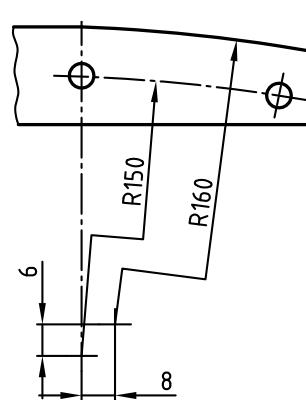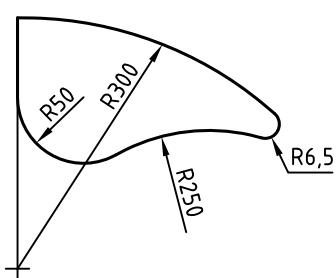




قطعاتی وجود دارند که قسمت‌های داخلی یا بیرونی آن‌ها دارای کمان‌ها و قوس‌هایی با گوشه‌های انحنادار است.

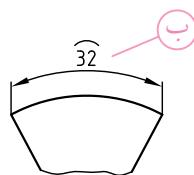
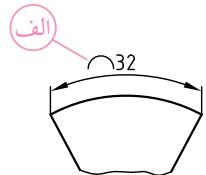


(الف) علامت \nearrow قبل از عدد، نشانه یک اندازه کمان است


(ب) در نقشه‌های دستی علامت \nearrow را روی عدد اندازه رسم می‌کنند.

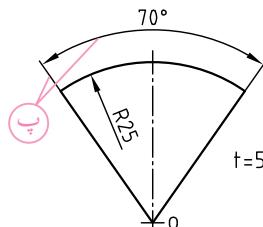

(پ) در اندازه‌گذاری زاویه، خط اندازه هم مرکز - با نقطه مرکزی قوس 0 - بین دو ضلع زاویه نشان داده می‌شود.

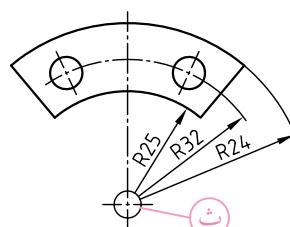
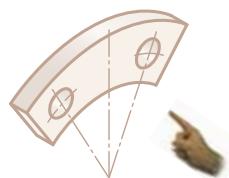


(ث) در صورت وجود شعاع‌های زیاد، می‌توان یک دایره کمکی ترسیم و خط‌های اندازه را به آن متصل کرد.

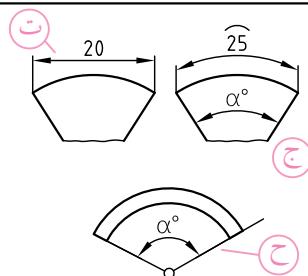

(ت) در اندازه‌گذاری وتر، خط اندازه موازی وتر ترسیم می‌شود.
(ج) اندازه کمان‌ها با گذاشتن قوس در بالای عدد اندازه نشان داده می‌شود. اگر $\alpha \leq 90^\circ$ باشد خط اندازه به صورت قوسی ترسیم می‌شود.

(ح) اگر $\alpha > 90^\circ$ باشد خط کمکی اندازه به طرف مرکز قوس است. خط اشاره، قوس مورد نظر اندازه‌گذاری را نشان می‌دهد.




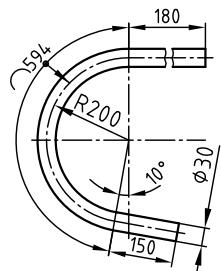
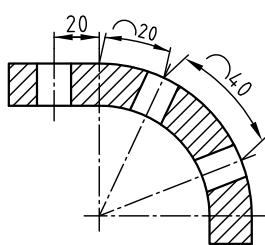


دو نمونه نقشه

در مورد این نقشه‌ها با معلم خود گفت و گو کنید.

اندازه گذاری قطرها

قطعاتی وجود دارد که داخل یا بیرون آن ها دارای برجستگی ها یا سوراخ هایی استوانه ای شکل است.

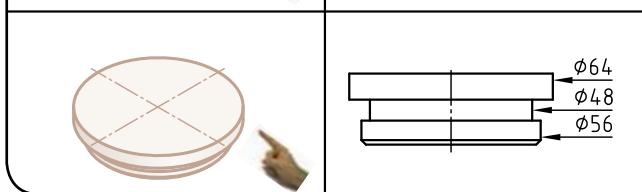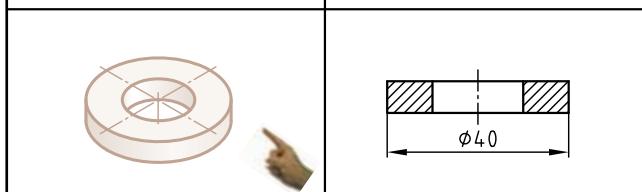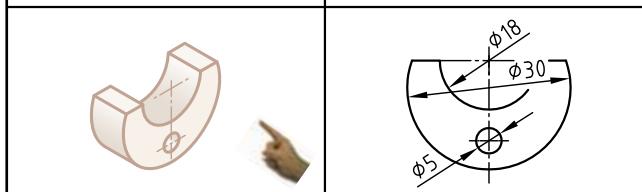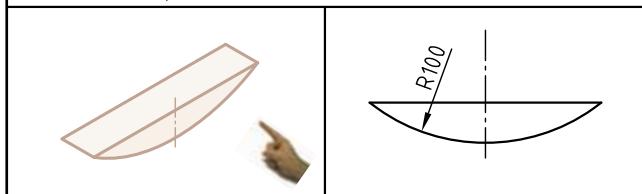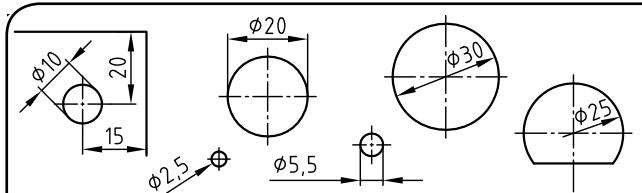




دایره ها دو خط محور (خط مرکز) عمود بر هم دارند که یکدیگر را در مرکز دایره قطع می کنند. اندازه قطر با دوپیکان (سهمی) متنه به پیرامون دایره با خطوط کمکی اندازه ترسیم می شود. برای تمام قطرها علامت \emptyset قبل از عدد اندازه قرار می گیرد. ارتفاع نماد \emptyset با عدد اندازه مطابقت دارد.

در قطعات استوانه ای و گرد به کمک نماد \emptyset و به همراه عدد اندازه می توان از کشیدن تصاویر دیگر صرف نظر کرد.

در صورت کمبود جا ، می توان خطوط اندازه نمایش قطر را با علامت پیکان بیرونی جای گزین کرد .

سه نمونه نقشه:









در مورد این نقشه ها با معلم خود گفت و گو کنید .

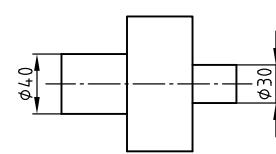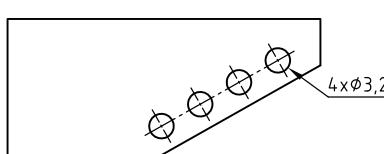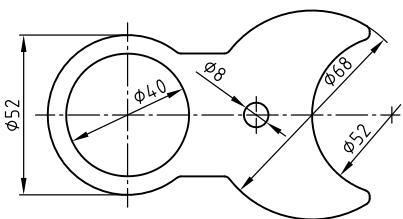

اندازه‌گذاری اجزای فرم دار یکسان


قطعاتی وجود دارد که بر روی آن‌ها تقسیمات مشابه، به فاصله‌های مساوی، بر روی قطعه کار به صورت سوراخ یا شیار انجام گرفته است.

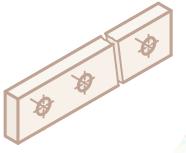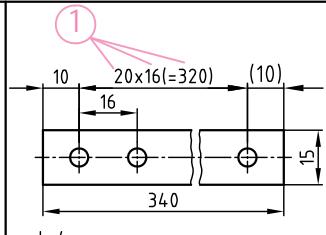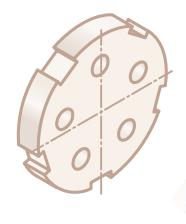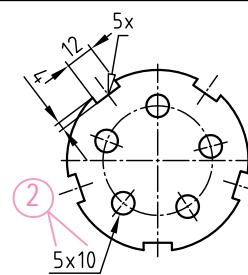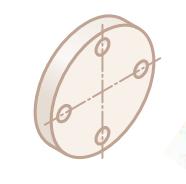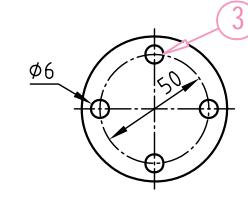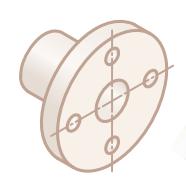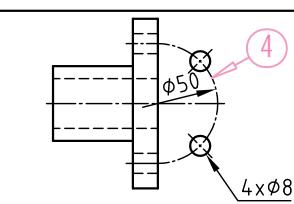

		<p>قطعاتی که در فاصله‌های مساوی دارای سوراخ یا شکاف‌های مشابه هستند، ابتدا تعداد تقسیمات، سپس فاصله تقسیم و نهایتاً طول کل تقسیم آن‌ها در پرانتز معرفی می‌شود.</p>
		<p>شیار یا سوراخ‌های مشابه روی قطعه را می‌توان ابتدا با تعدادشان، سپس با ذکر اندازه معرفی کرد. مثال: ۵ شکاف، به عمق ۴ mm و به پهنای ۱۲ mm و ۵ سوراخ به قطر ۱۰ mm.</p>
		<p>اگر دو یا تعداد بیشتری سوراخ یا شکاف به طور منظم بر روی دایره خط محور سوراخ‌ها وجود داشته باشد، بیان زاویه بین آن‌ها ضروری نیست.</p>
		<p>دایره‌ای فرضی را، که سوراخ‌ها روی آن قرار می‌گیرند، می‌توان متصل به تصویر یا در نمای دیگر ترسیم نمود و تعداد سوراخ‌ها را روی آن اندازه گذاری کرد.</p>

سه نمونه نقشه:












در مورد این نقشه‌ها با معلم خود گفت و گو کنید.

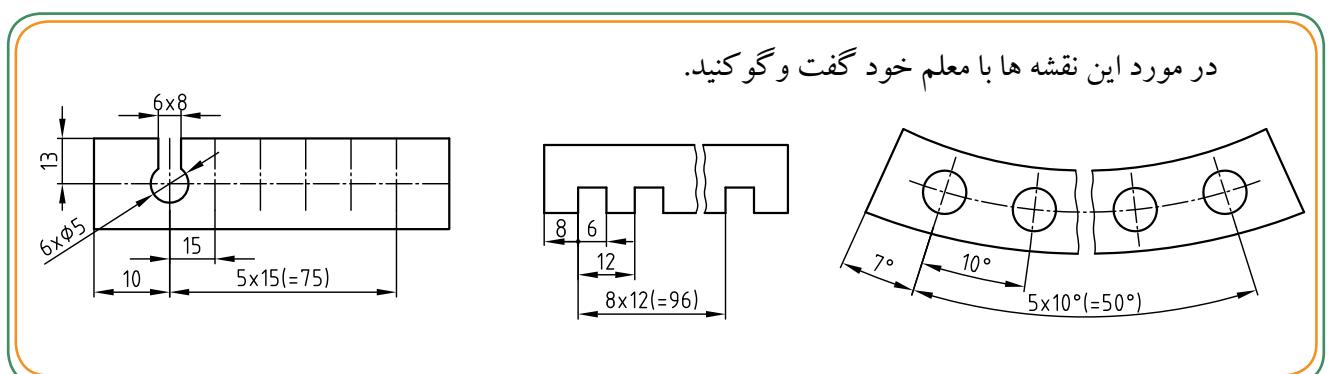

اندازه گذاری پخ ها


قطعاتی وجود دارد که برای امنیت در کار یا بهتر نصب شدن بر روی قطعات مجاور ، به لب آن ها پخ می زندند.

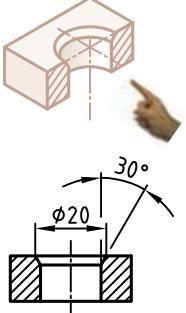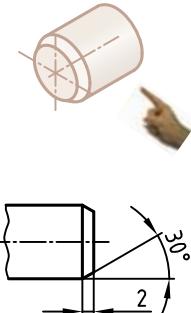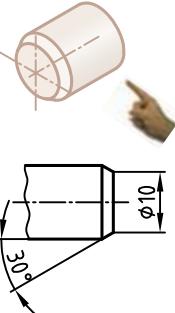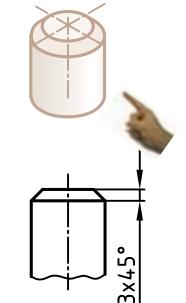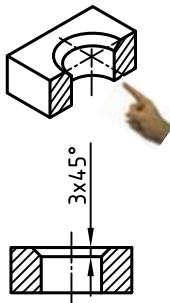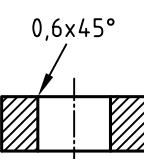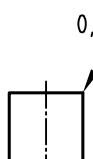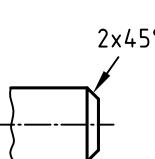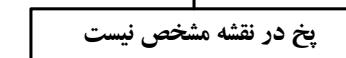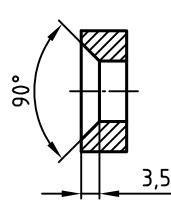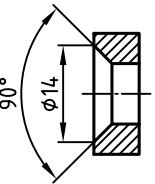

			<p>ابعاد پخ ها (بریدگی های موّرب) را که زاویه آن ها 45° نباشد ، باید با استفاده از خطوط اندازه و خطوط رابط کمکی نمایش داد .</p>
			<p>ابعاد پخ هایی که زاویه آن ها 45° باشد به شکل ساده و (به صورت $45^{\circ} \times$ عرض بریدگی پخ) نمایش می دهند.</p>
			<p>ابعاد پخ را (چه در نقشه مشخص شده باشد، چه نباشد)، می توان به کمک یک خط را هنما نمایش داد.</p>
			<p>ابعاد خزینه های مخروطی با استفاده از قطر و زاویه خزینه و یا به کمک عمق و زاویه آنها معرفی می شوند.</p>

اندازه گذاری ساده سوراخ ها

قطعاتی وجود دارد که روی سطح آن ها سوراخ هایی با سطوح شیب دار یا صاف ایجاد می کنند.

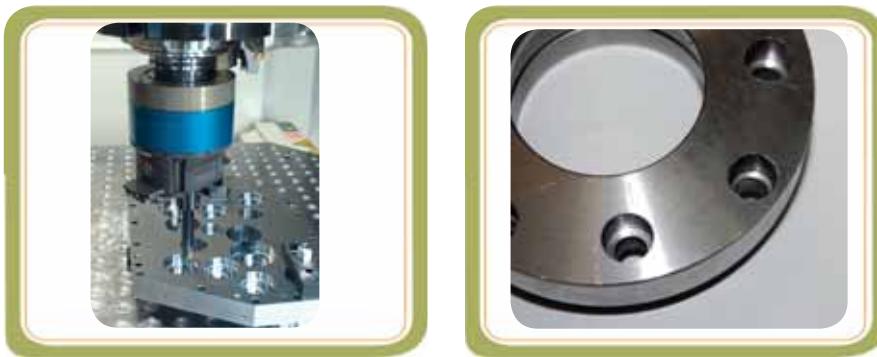

تصویر مجسم	اندازه گذاری کامل	اندازه گذاری ساده		سوراخ های بن بست (کور) منظور از علامت ل، عمق سوراخ کور تخت است که در صورت نیاز بعد از عدد اندازه ارائه می شود. در نمایش ساده: - در تصویر روبه رو به جای خط محور از خط کامل استفاده می شود. - در تصویر افقی از دو خط اصلی عمود بر هم (علامت جمع)، به جای نمای بالای سوراخ، استفاده می شود.
	نمایش کامل	نمایش کامل	نمایش ساده	
				سوراخ های پله دار در سوراخ های با دو پله یا بیشتر، اندازه ها زیر هم دیگر نوشته می شوند؛ ابتدا قطر بزرگ تر، سپس قطر کوچک تر. خطوط مورد استفاده برای نمایش ساده آن، مشابه حالت قبلی است.
				خرزینه ها و پخ ها در خرزینه ها و پخ سوراخ ها، ابتدا قطر بزرگ پخ و سپس زاویه خرزینه داده می شود.

				سوراخ به قطر ۱۰ راه به در(سراسری) پخ ۱×۴۵°
				خرزینه استوانه ای ۸. به عمق .۰/۳mm سوراخ راه به در به قطر ۴/۳mm با خرزینه مخروطی ۹۰°، قطر خرزینه .۸mm

اندازه گذاری شیار و شکاف جای خار

قطعاتی وجود دارند که برای اتصال آن ها به قطعات دیگر، روی سطح داخلی یا خارجی آن ها شیار یا حفره هایی ایجاد می کنند.



	<p>1) اندازه گذاری ، جای خارهای سراسری محورها و سوراخ ها ، مطابق دو شکل مقابل انجام می شود.</p>
	<p>2) در اندازه گذاری ، جای خارهای محدود (بسته) محورها و سوراخ ها ، عرض و عمق شیار نشان داده می شود . 3) عمق شیارهای نمای از بالا را می توان به صورت ساده نشان داد.</p>
	<p>4) برای جای خارهای حلقوی ، عمق جای خار را می توان به همراه پهنای جای خار نشان داد . مثال: پهنای شیار جای خار روی محور $1/3$ با ردیف انطباقی $H13$ ، قطر نشینگاه جای خار $23mm$ با ردیف انطباقی $h11$</p>

اندازه گذاری قسمت های تخت (خارجی / داخلی)





قطعاتی وجود دارد که روی سطح جانبی یا داخل آن ها را موازی با هم - به صورت مسطح و تخت - ماشین کاری می کنند.



		<p>یک منشور مربع القاعده می تواند در یک نما معرفی و اندازه گذاری شود. برای شناسایی سطح مربع، جلوی عدد اندازه از نماد مربع (□) استفاده می شود.</p> <p>علامت □ هنگامی به کار می رود که فقط یک نما موجود باشد. با علامت ضربدر (خطوط نازک) می توان سطوح تخت روی قطعات گرد را مشخص نمود.</p>
		<p>علامت ضربدر در صورتی به کار می رود که فقط یک نما موجود باشد.</p> <p>فرم های مربعی معمولاً در نمایی اندازه گذاری می شوند که شکل مربع آن قابل شناسایی باشد.</p>
		<p>در مورد قطعاتی که سوراخ داخلی آن ها به شکل مربع است، همین قاعده حاکم است.</p>
		<p>علامت SW، که عرض آچار خور را با آن نشان می دهد، بیان کننده فاصله دو سطح موازی است که به صورت متقابله ممکن است. در نمایی اندازه گذاری شده روی این سطوح، مشابه حالت های قبلی، علامت ضربدر قطر را با خط نازک نشان می دهد.</p>



چهار نمونه نقشه :

در مورد نقشه های زیر با معلم خود گفت و گو کنید.

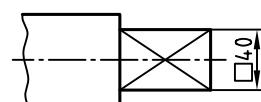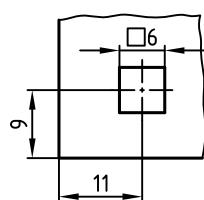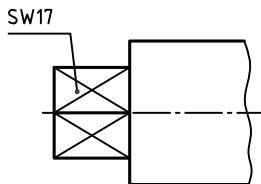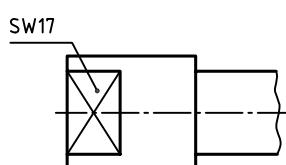



اندازه گذاری سطوح کروی

قطعاتی وجود دارد که سطح خارجی یا داخلی آن ها به شکل کُره ایجاد شده است.

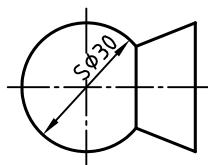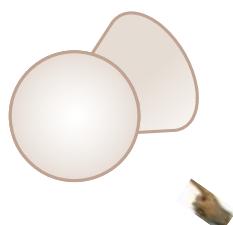





در اندازه گذاری قطعات کروی، کلمه کرۂ قبل از علامت نمایش قطر \emptyset یا قبل از علامت نمایش R، نوشته می شود.

حرف S (مخفف Sphere) به معنای کُره است. در صورتی از علامت نمایش قطر \emptyset استفاده می شود که مرکز کره موجود باشد. (S Ø). در غیر این صورت از علامت نمایش شعاع (R) استفاده می شود. (SR).

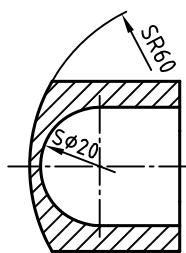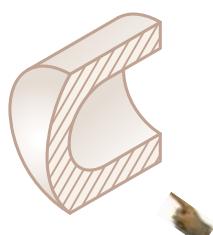



چهار نمونه نقشه :

در مورد نقشه های زیر با معلم خود گفت و گو کنید

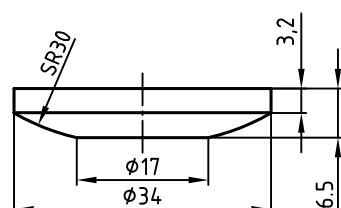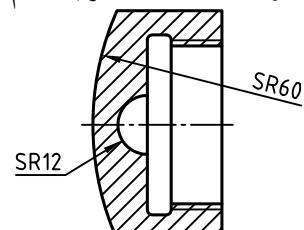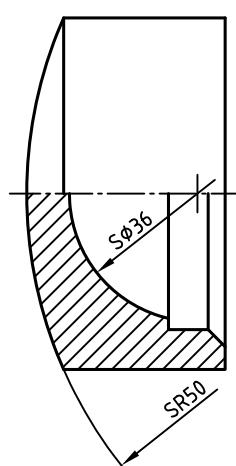
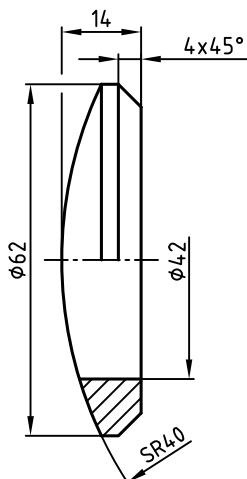


شیب و باریک شدگی

قطعاتی وجود دارد که سطح خارجی آن ها زیک یا دو طرف شیب دار است.

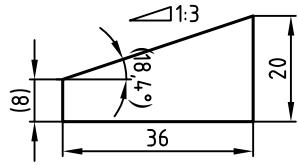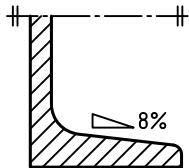



برای نشان دادن جهت شیب از نماد \triangle یا \nearrow استفاده می شود. این نماد قبل از درج مقدار ابعادی شیب (بر حسب نسبت یا درصد) قرار می گیرد.

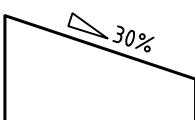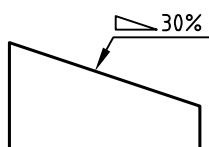




علامت \triangle جهت شیب را مشخص می کند و باید طوری قرار گیرد که شیب آن با شیب قطعه کار مطابقت داشته باشد. این علامت ترجیحاً با یک خط مرجع و خط راهنمای سطح شیب دار روی نقشه مرتبط می شود. زاویه شیب یا هر اندازه کمکی دیگر در داخل پرانتز نشان داده می شود.

مخروط

هرم

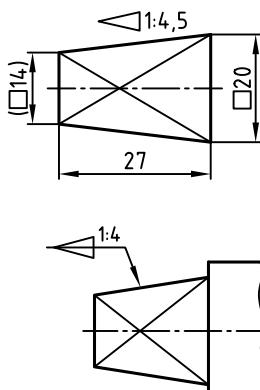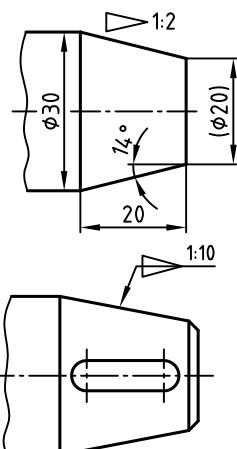


برای نشان دادن میزان باریک شدگی مخروط و هرم، از نماد \triangle یا \nearrow استفاده می شود. این نماد قبل از درج مقدار باریک شدگی روی خط مرجع می آید. موقعیت این علامت باید با راستای باریک شدگی قطعه کار مطابقت داشته باشد. نمایش این علامت حتی المقدور تزدیک به محل مورد نظر انجام می گیرد، یا این که با یک خط مرجع و خط راهنما به خطوط باریک شدگی مرتبط می شود.

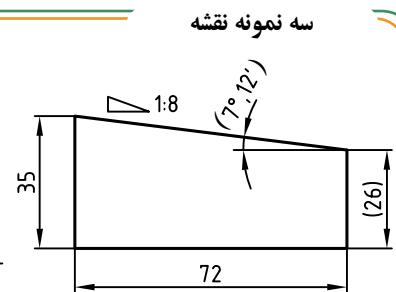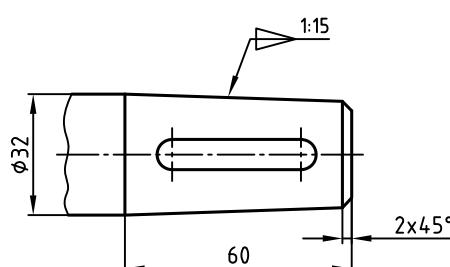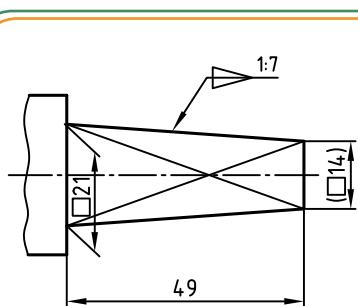

سه نمونه نقشه




انواع اندازه گذاری
در مواردی مهم است که موقعیت سوراخ ها و شکاف های یک قطعه ، نسبت به هم دیگر یا نسبت به یک سطح مبنا ، سنجیده شوند .

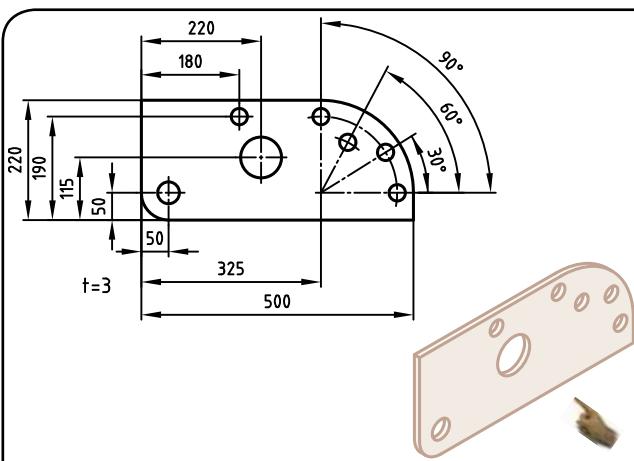


اندازه گذاری موازی

در صورتی که چند خط اندازه وجود داشته باشد:
- اندازه های طولی به صورت موازی هم ارائه می شوند.
- اندازه های مربوط به زوایا نیز به صورت هم مرکز ارائه می شوند .

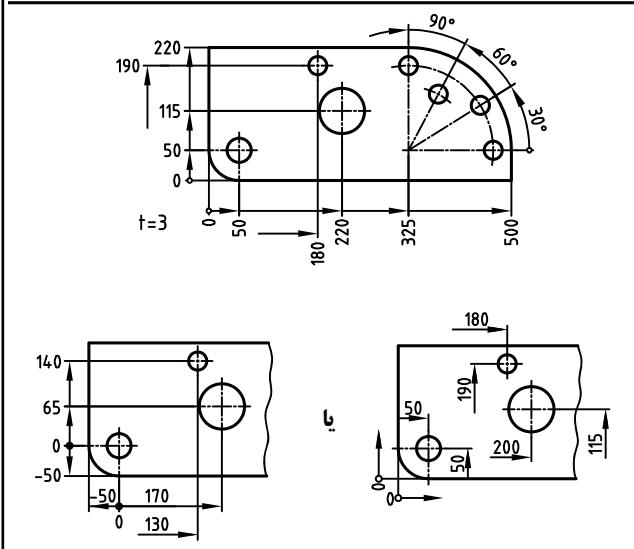

اندازه گذاری زنجیری (پشت سرهم)

- مبدأ اندازه ها از نقطه ای به نام نقطه مبدأ - که با یک دایره کوچک معرفی می شود - مشخص می گردد.
- برای هر راستا فقط یک خط اندازه به کار می رود.
در صورت کمبود جا، دو یا چند خط اندازه به کار می رود.
- خطوط اندازه به صورت بریده شده به کار می رود.
- اگر اندازه ای در خلاف جهت مبدأ باشد با یک علامت منفی (-) به کار می رود.

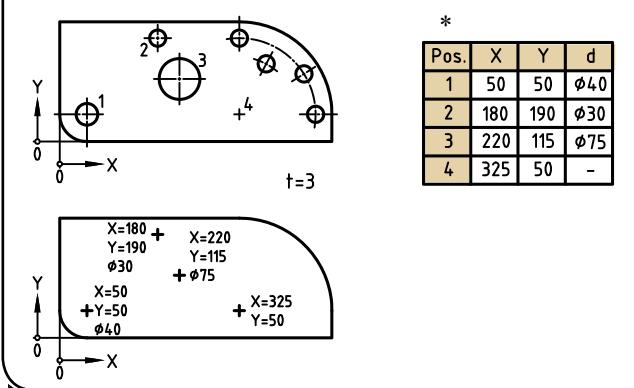

اندازه گذاری مختصاتی


مقادیر مختصات برای هر سوراخ می تواند :
- یا در جدول درج شود .
- یا در کنار نقطه مختصات مورد نظر ارائه شود .
- مبدأ مختصات با یک دایره کوچک معرفی می شود .
- اگر اندازه ای در خلاف جهت مبدأ باشد، با یک علامت منفی (-) به کار می رود .

اندازه گذاری سوراخ مته مرغک


سوراخ های مته مرغک برای قطعاتی که بین دو مرغک ماشین کاری می شوند، لازم است. سوراخ های مته مرغک طبق استاندارد، در چهار فرم C,R,B,A، مطابق جدول زیر وجود دارند:

**فرم C**


با سطح نشیمن تخت
با خزینه مخروطی ناقص کمکی

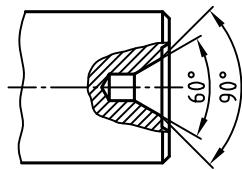**فرم R**


با سطح نشیمن فوسی
بدون خزینه کمکی

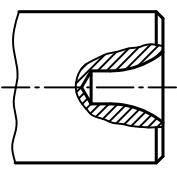**فرم B**

با سطح نشیمن تخت
با خزینه مخروطی کمکی

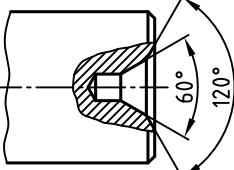**فرم A**

با سطح نشیمن تخت
بدون خزینه کمکی





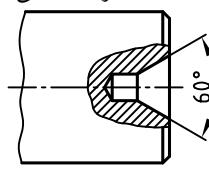


پس از تولید قطعه، جای مته مرغک بر روی اکثر میله ها، محورها و شفت ها، ممکن است (مطابق تصاویر زیر) یکی از سه وضعیت را داشته باشد:

۱- جای مته مرغک لازم است روی قطعه کار باقی بماند.

۲- جای مته مرغک معکن است (می تواند) روی قطعه کار باقی بماند یا از بین برود.

۳- جای مته مرغک نباید روی قطعه کار تمام شده باقی بماند.

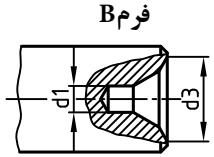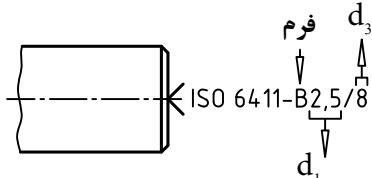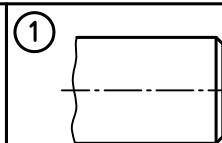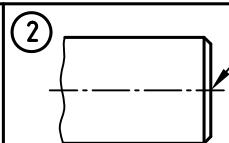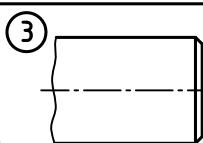

تحلیل نمادهای سه شکل فوق:

قطر راهنمای d_1 (نونک مته مرغک) در شکل های بالا :

$d_1 = 4\text{mm}$

ذکر بزرگترین قطر مخروط ناقص در قسمت مخروطی مته مرغک

در شکل های بالا $d_2 = 8/5\text{mm}$

شماره استاندارد ISO 6411


یک حرف لاتین برای فرم (یکی از چهار حرف A,C,B,R) متن

مثال: در شکل بالا مقطع سوراخ مته مرغک فرم B (با سطح نشیمن تخت و با خزینه کمکی) نشان داده است.


$$d_1 = 2/5\text{mm} \quad d_2 = 8$$

سه نمونه نقشه


وجود جای مته مرغک بر روی دو طرف قطعه کار الزامی است

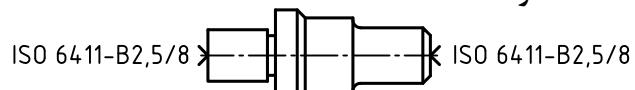


جای مته مرغک می تواند از دو طرف قطعه کار از بین برود.

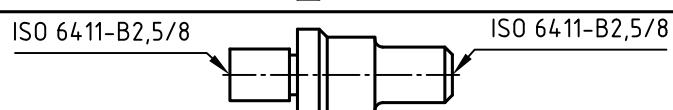

جای مته مرغک نباید روی دو طرف قطعه کار تمام شده باقی بماند.

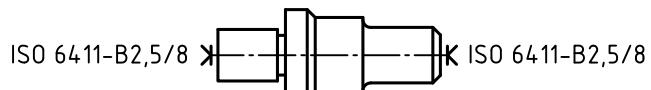

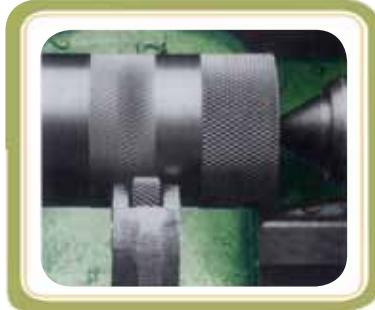

اندازه گذاری آج ها

در برخی از قطعات، که توسط دست مورد استفاده قرار می گیرند یا در مواردی که می خواهند از حرکت دورانی یک میله داخل یک سوراخ جلوگیری کنند، از آج استفاده می کنند.

نحوه معرفی در نقشه^۱


مشخصات:

آج راست - چپ ، تیز
با گام $t = 0.8$

DIN 82-RGE0,8

	RAA	آج با خطوط: به موازات محور
	RBR	آج با خطوط: راست
	RBL	آج با خطوط: چپ
	RGE RGV	آج با خطوط: راست-چپ (گود و برآورده)
	RKE RKV	آج ضربیدری (گود و برآورده)

دو نقشه نمونه

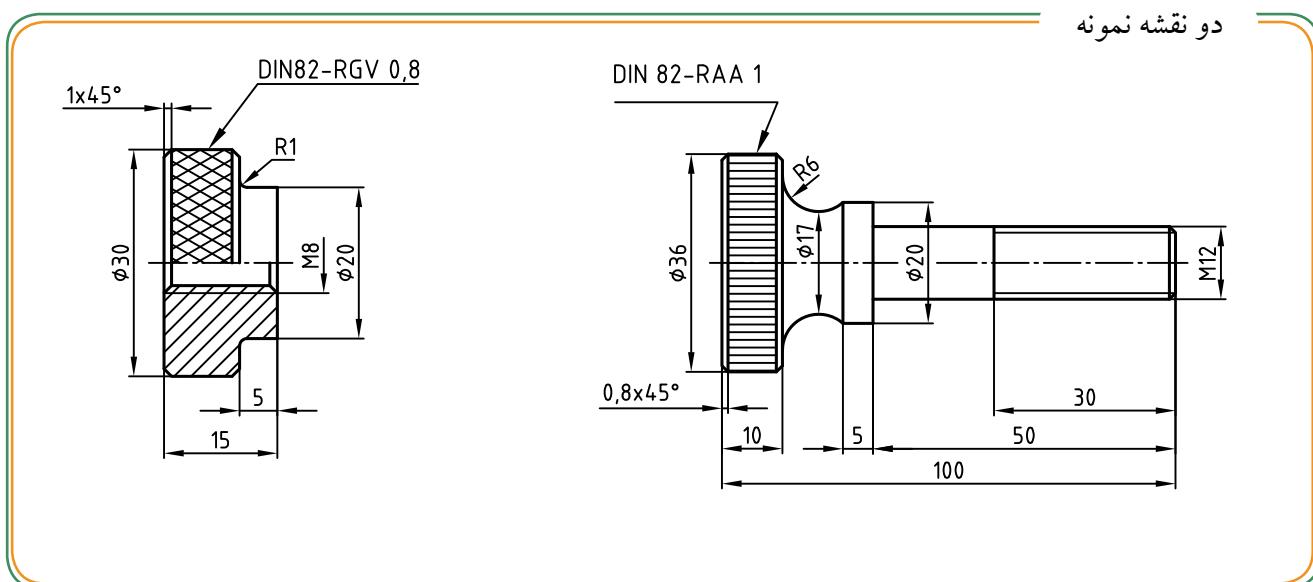

۱- برای اطلاع از اندازه های قطر نامی و قطر اولیه به همراه گام و به کتاب جداول استانداردها مراجعه فرمایید.

اندازه گذاری گاه آزاد

برای این که عمل تراشکاری یا سنگ زنی و ... بر روی محور های پله دار و یا در سوراخ های داخلی به راحتی امکان پذیر باشد، بر روی سطوح، گاه آزاد ایجاد می شود.

گاه آزاد طبق استاندارد در فرم های مختلف E,F,G,H وجود دارد.


در جدول زیر فقط گاه E به صورت نمونه معرفی شده است^۱

گاه آزاد (به منزله جزئیات نقشه) روی نقشه رسم و اندازه گذاری می شود.





گاه نوع E (به عنوان نمونه)	گاه خارجی	گاه داخلی	تفصیل کامل
<p>اضافه تراش = Z عمق گاه = t₁</p>	<p>X 5:1 R0,6 R0,6 2 1 5°</p>	<p>Y 5:1 R0,6 R0,6 2,5 0,6 5°</p>	<p>DIN 509-E0,6x0,2 شماره استاندارد شعاع r₁ DIN 509-E0,6x0,2 عمق نگاه t₁</p>
			<p>DIN 509-F0,6x0,3 DIN 509-E0,6x0,3</p>

نقشه نمونه

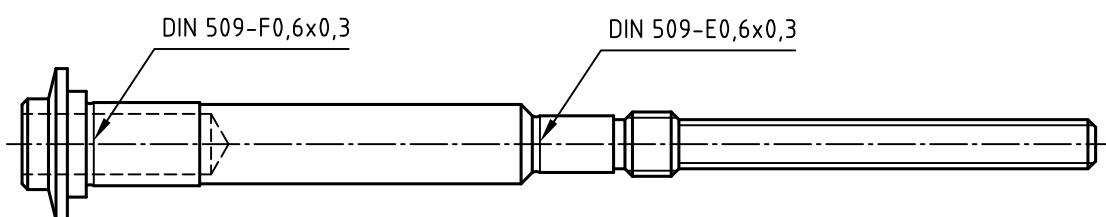



۱- برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص سایر فرم های مختلف گاه به کتاب جداول استانداردها مراجعه فرمایید.

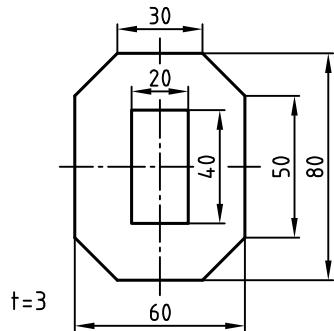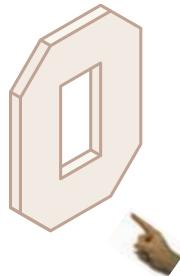

* قطعات تخت و نازک

قطعاتی را که دارای ضخامت ناچیز و به صورت مسطح و تخت اند، می توان در یک نما ترسیم و اندازه گذاری نمود.


حرف t به معنی **ضخامت** (thick) به همراه مقدار عددی نشان دهنده ضخامت یک سان کل قطعه است.

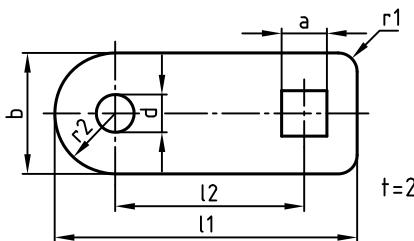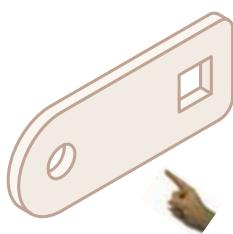

Nr.	l_1+l_2	$b \pm 0,2$	d	$a+0,1$	$l_2 \pm 0,2$	r_1	r_2	t
1	80	32	$\phi 10$	$\square 12$	50	R6	(R16)	2
2	100	40	M12	$\square 16$	64	R8	(R20)	16
3	120	48	$\phi 16$	$\square 20$	78	R10	(R24)	6


قطعات مشابه و یک سان

در نقشه های الگو (نقشه های مربوط به قطعه ای که باید به شکل مشابه ولی در اندازه های مختلف تولید شود)، ابعاد مختلف را با کمک حروفی غیر از مقادیر ابعادی مربوط، بر روی نقشه نمایش می دهند و مقادیر عددی این حروف را در جدول جداگانه ای مشخص می کنند.

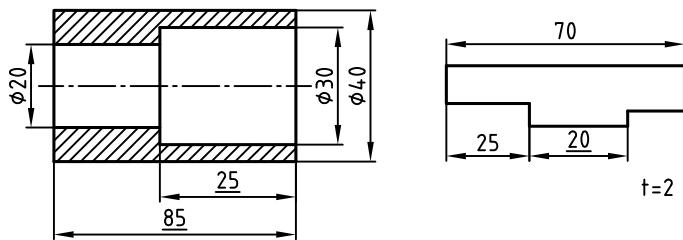

اندازه های خارج از مقیاس

اعداد اندازه ای که در نقشه های مقیاس دار بدون مقیاس نوشته می شوند، زیر آنها یک خط تیره کشیده می شود.


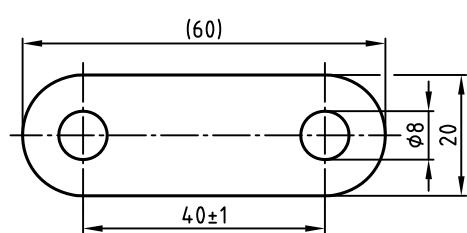


ابعاد کمکی

اندازه هایی که پس از تولید قطعه، از آنها برای کنترل استفاده می شود به نشانه اندازه های کمکی (برای بیان اطلاعات اضافی) در داخل پرانتز معرفی می شوند.

در شکل مقابل اندازه 60 یک اندازه کمکی است.

اندازه های خاص

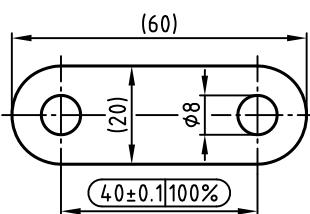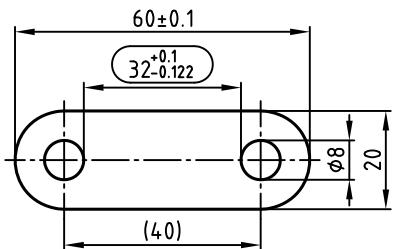


ابعاد بازبینی (کترلی)

ابعاد بازبینی در داخل کادری با گوشه های گرد قرار می گیرد.

صاحب کار (تحویل گیرنده)، ابعاد را هنگام پذیرش ، بررسی خواهد کرد.

صاحب کار (تحویل گیرنده)، ابعاد را هنگام پذیرش ، ۱۰۰٪ بازیزد خواهد کرد.

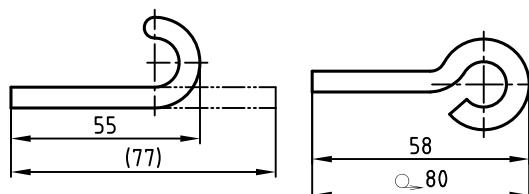

(الف)

(ب)


تصاویر نقشه های گسترده

(اندازه های ابتدایی و پایانی)

ابعاد اولیه (ابعاد ابتدایی قطعه) را به نشانه ابعاد کمکی داخل پرانتز قید می کنند (شکل الف) گسترده قطعه توسط خط دو نقطه نازک نمایش داده می شود.

هنگامی که طول اولیه نشان داده نشده باشد ، برای مشخص ساختن این اندازه می توان از نماد طول مؤثر (مطابق شکل ب) استفاده نمود.

مناطق محدود

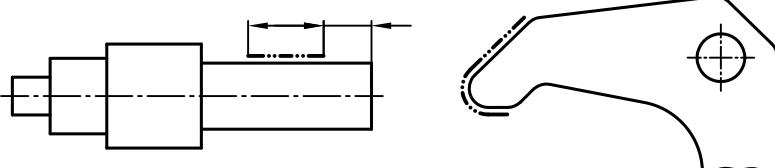

هر گاه لازم باشد بر روی قسمتی از سطح قطعه کار عملیات خاصی (مثل سختکاری ، آبکاری و ...) انجام دهند ، آن مناطق محدود را با استفاده از خط نقطه ضخیم نمایش می دهند.

جزئیات نقشه (دیتايل)

اگر نتوانیم جزئیات یک نقشه را به صورت دقیق نشان دهیم و اندازه گذاری کنیم ، می توان آن را جداگانه با مقیاس بزرگ تر تحت عنوان جزئیات (دیتايل) ترسیم کرد. پیرامون قسمتی از نقشه را، که باید جزئیاتش را نشان دهند ، دایره نازک ترسیم می کنند و با استفاده از حروف آخر الفبای لاتین یک نام برایش مشخص می کنند

(مثلاً : Z). مقیاس بزرگ نمایی نیز برای آن مشخص و به همراه حرف لاتین - در نزدیک تصویر بزرگ نمایی شده - معرفی می شود .

Z 5:1

