

## فصل ششم

### روش‌های ریخته‌گری (۱)

#### ریخته‌گری در قالب‌های موقت

هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود پس از پایان این فصل بتواند:

- ۱- روش‌های ساخت و ریخته‌گری انواع قالب‌های موقت را توضیح دهد.
- ۲- مزایا و محدودیت‌های روش‌های ریخته‌گری در قالب‌های موقت را شرح دهد.

#### ۱-۶- مقدمه

فرآیندهای ریخته‌گری متنوع بوده و متناسب با نحوه کاربرد تقسیم‌بندی‌های مختلف در آن‌ها صورت گرفته است. به طور کلی در یک نوع تقسیم‌بندی کلاسیک می‌توان روش‌های ریخته‌گری را به دو گروه اصلی تقسیم نمود.

الف - ریخته‌گری در قالب‌های موقت که در این روش قالب یک بار استفاده می‌شود و پس از هر بار ریخته‌گری بایستی قالبی نو ساخته شود.

ب - ریخته‌گری در قالب‌های دائم که قالب در آن به طور مکرر و برای تولید انبوه قطعه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این فصل و فصل بعدی این دو گروه، روش‌های ریخته‌گری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

#### ۲-۶- ریخته‌گری در قالب‌های ماسه‌ای تر

در میان روش‌های ریخته‌گری در قالب‌های موقت، ریخته‌گری در قالب‌های ماسه‌ای تر پیشترین کاربرد را دارد. اجزای تشکیل‌دهنده این قالب‌ها عبارتند از: ماسه، چسب، آب و دیگر افزودنی‌های لازم. (اصطلاح ماسه‌ای تر به این مفهوم است که قالب دارای رطوبت می‌باشد). کلیه آلیازهای آهنی

و غیرآهنی را می‌توان توسط این روش تولید نمود.

**۱-۲-۶- مزايا و محدوديت‌ها :** فرآيند ريخته‌گري در قالب ماسه‌ي تر برای توليد قطعه‌های مختلف و متنوع به کار می‌رود. اين روش در مقایسه با ساير روش‌های ريخته‌گري داراي مزیت‌ها و محدوديت‌هایی است که اهم آن‌ها از اين قرارند :

#### مزیت‌ها

۱- پایین بودن هزينه ساخت قالب نسبت به روش‌های ديگر.

۲- در اين روش به عملیات خشک کردن عمقی نیاز نبوده لذا نسبت به روش‌های ماسه خشک پیچیدگی قالب کمتر اتفاق می‌افتد.

۳- در اين روش قابلیت انعطاف زیاد است.

۴- در اين روش امكان توليد قطعه‌های نسبتاً بزرگ وجود دارد.

۵- در صورت استفاده از مدل‌های صفحه‌ای دقت ابعادی نسبتاً خوب است.

۶- نسبت به ساير روش‌ها، عيب ترك خوردن در قالب کمتر است.

۷- توليد قطعه‌ها در تعداد کم یا زياد امكان‌پذير می‌باشد.

۸- امكان توليد قطعه‌های پیچیده، که توسط روش‌های ديگر امكان‌پذير نمی‌باشد.

۹- در بسياري از موارد نسبت به روش‌های ديگر اقتصادي‌تر می‌باشد.

#### محدوديت‌ها

۱- كنترل ماسه نسبت به روش ماسه‌ي خشک از حساسیت بيشتری برخوردار است.

۲- صافی سطح در اين روش نسبت به روش‌های ديگر کمتر است.

۳- برآمدگی‌های نازک و طوبیل توسط مذاب شسته می‌شود.

۴- در اين روش استحکام قالب جهت توليد قطعه‌های بسيار بزرگ کافی نمی‌باشد.

۵- در اين روش عيب‌های سطحی قطعه‌های ريخته‌گري زياد است.

۶- با افزایش وزن قطعه‌های ريخته‌گري دقت ابعادی کاهش می‌يابد.


**۲-۶- روش‌های قالب‌گيري با ماسه‌ي تر :** معمولاً روش‌های قالب‌گيري با ماسه‌ي تر به دو گروه روش‌های دستي و روش‌های ماشيني تقسيم می‌شود :

#### الف - روش‌های قالب‌گيري دستي


تعريف: در اين روش كلیه مراحل قالب‌گيري که عبارتند از کوييدن ماسه، خارج کردن مدل و تخلیه‌ي قالب تماماً توسط دست انجام می‌شود.

ویژگی‌ها: این روش عموماً برای ساخت قطعه‌ها با تعداد محدود به کار می‌رود و نسبت به سایر فرآیندها نیاز به امکانات کمتری دارد. در کارگاه‌های ریخته‌گری بهترین کاربرد را دارد. از طرف دیگر تولید انبوه به این روش اقتصادی نبوده و دقت ابعادی در آن کم است.


تقسیم بندی: قالب‌گیری دستی به چند روش تقسیم می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:  
 قالب‌گیری روباز (شکل ۶-۱)، قالب‌گیری یک درجه‌ای (یک تا زمین)، (شکل ۶-۲)، قالب‌گیری دو درجه‌ای (شکل ۶-۳)، سه درجه‌ای (شکل ۶-۴)، چند درجه‌ای، قالب‌گیری شابلونی (شکل ۶-۵)، قالب‌گیری با مدل اسکلتی (شکل ۶-۶).

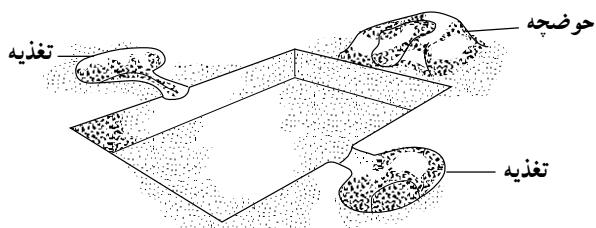


شکل ۶-۱- قالب‌گیری روباز

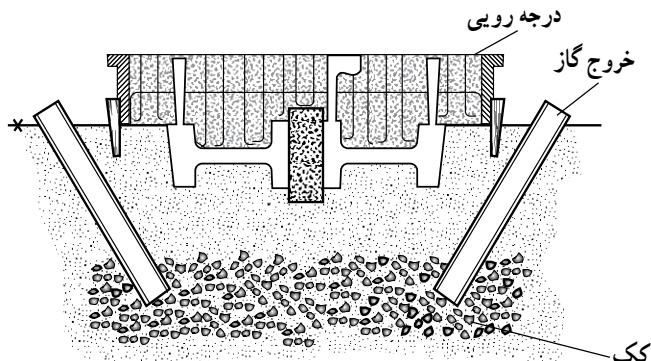


شکل ۶-۲- قالب‌گیری یک درجه‌ای (یک تازمین)

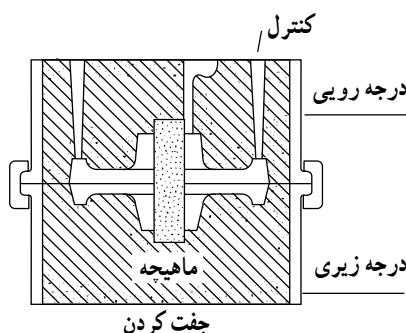


شکل ۶-۳- قالب‌گیری دو درجه‌ای

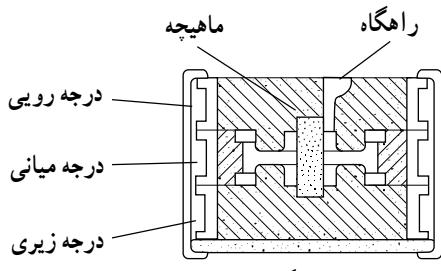

جفت کردن  
شکل ۴-۶- قالب‌گیری سه درجه‌ای

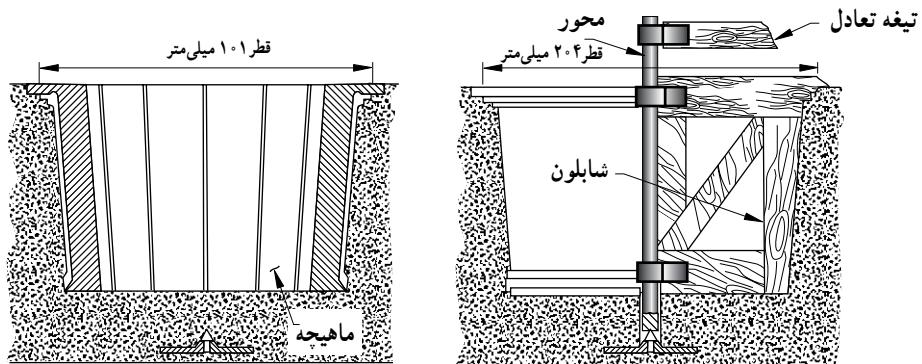

ب - مایه‌گذاری و ریخته‌گری  
شکل ۵-۶- قالب‌گیری شابلونی

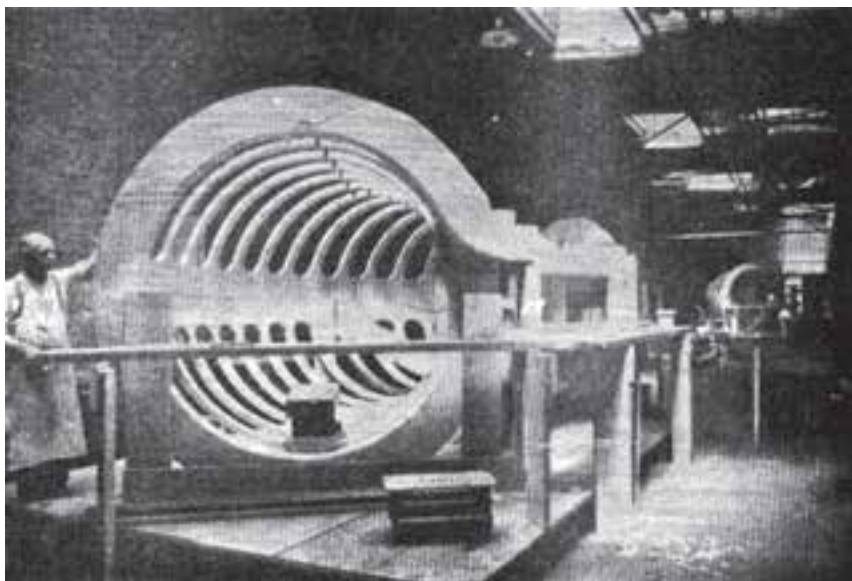

شکل ۶- قالب‌گیری با استفاده از مدل اسکلتی برای تولید قطعات بزرگ

## ب – روش‌های قالب‌گیری ماشینی

تعريف: در این روش کلیه مراحل قالب‌گیری که عبارتند از، کوبیدن ماسه، خارج کردن مدل و تخلیه قالب تماماً، یا قسمتی از آن توسط ماشین انجام می‌شود.

اهداف: اصولاً قالب‌گیری دستی یک روش قدیمی بوده و سرعت تولید در آن پایین است. از طرف دیگر تولید قطعات یکنواخت به صورت تولید انبوه به این روش امکان‌پذیر نبوده و کیفیت قطعه بستگی زیادی به مهارت کارگر دارد. استفاده از روش‌های ماشینی می‌تواند تا حدودی عیوب‌های فوق را برطرف نماید.

به طور کلی می‌توان گفت هدف اصلی قالب‌گیری ماشینی، متراکم کردن ماسه‌ی قالب‌گیری به‌طور یکنواخت با سختی مورد نظر و سرعت زیاد می‌باشد.

روش کار: اساس کار قالب‌گیری ماشینی از این قرار است :

– فشردن ماسه در داخل درجه و اطراف مدل به وسیله نیروهای ضربه‌ای، فشاری، ارتعاشی، پرتایی و یا ترکیب هم‌زمان چند نیرو.

– لق کردن مدل توسط سیستم‌های ارتعاشی.

– خارج کردن مدل.

– برگرداندن و چرخاندن درجه‌ها.

ماشین‌های قالب‌گیری دارای طرح‌های مختلف هستند و با توجه به نحوه عمل کوبیدن و فشردن ماسه در قالب، لق کردن و خارج کردن مدل از قالب، مکانیزم چرخاندن درجه‌ها متفاوت می‌باشند.

انواع ماشین‌های قالب‌گیری عبارتند از : ماشین‌های قالب‌گیری ضربه‌ای ساده، ضربه‌ای – فشاری و ماسه‌پران.

ماشین‌های قالب‌گیری ضربه‌ای ساده: در شکل (۶-۷) یک نوع از این ماشین‌ها نشان داده شده است. در این ماشین‌ها مدل صفحه‌ای روی صفحه‌ی میز ماشین محکم می‌شود. آن‌گاه روی این صفحه یک لنگه درجه قرار می‌گیرد سپس درجه کاملاً از ماسه پر می‌شود. شیر متصل به هوای فشرده باز شده و با فشار زیاد پیستون را همراه با صفحه‌ی میز و مدل و درجه چند سانتی‌متر به بالا می‌برد. در ارتفاع معینی راه هوای متراکم به خارج باز می‌شود. پیستون همراه با میز، صفحه مدل، درجه و ماسه‌ی داخل آن تحت تأثیر نیروی وزن به پایین برمی‌گردد. این عملیات چندین بار و با سرعت زیاد تکرار می‌شود تا ماسه به اندازه‌ی کافی در اطراف مدل فشرده و متراکم شود. در پایان

یک سیستم ارتعاشی مدل را از ماسه آزاد می کند و پین های خارج کننده، درجه همراه با ماسه را از سطح مدل خارج می کنند. اصولاً فشردن و متراکم کردن ماسه در این گونه ماشین ها توسط نیروی جنبشی انجام می شود. فشردگی ماسه در اطراف مدل نسبت به روش های دستی بیشتر است.




شکل ۷-۶- ماشین قالب‌گیری ضربه‌ای

در این روش تولید قالب به تعداد انبوه و به صورت یکنواخت و تکرارپذیر صورت می گیرد. نکته قابل توجه در این نوع ماشین ها این است که به دلیل این که فشردگی ماسه فقط به وسیله‌ی نیروی وزن خود ماسه انجام می شود، لذا در قسمت های پایین فشردگی نسبت به قسمت های بالا بیشتر است و سختی ماسه از پایین به بالا کاهش می یابد.


**ماشین های قالب‌گیری فشاری:** شکل (۶-۸) به طور شماتیک طرز کار این ماشین را نشان می دهد. روش کار در این نوع ماشین همانند ماشین های ضربه‌ای بوده با این تفاوت که به جای استفاده از سیستم ضربه در صفحه‌ی پایین، از سیستم فشار در صفحه‌ی بالا استفاده می شود. به این ترتیب که پس از پرشدن درجه از ماسه توسط پرس فشاری مطابق شکل، ماسه در اطراف مدل فشرده می شود. چنان‌چه فرض می شد که ماسه حالت کاملاً سیالی داشته باشد (خشک باشد) در این صورت فشار به تمام نقاط درجه و سطوح های مدل به صورت یکنواخت توزیع می گردید ولی با توجه به این که ماسه‌ی قالب‌گیری از مخلوط ذرات ماسه و چسب و آب تشکیل یافته است لذا قادر نیست انرژی دریافت شده را به صورت مساوی و یکنواخت به تمام قسمت های درجه منتقل نماید درنتیجه در قسمت های کناری مدل و نزدیک صفحه مدل فشردگی ماسه کم بوده و بر عکس در قسمت های سطح قالب، فشردگی بیشتر می باشد. به هر حال ماشین های فشاری ساده معمولاً برای قالب‌گیری قطعه های

کم ارتفاع و یکنواخت به کار می‌رود.

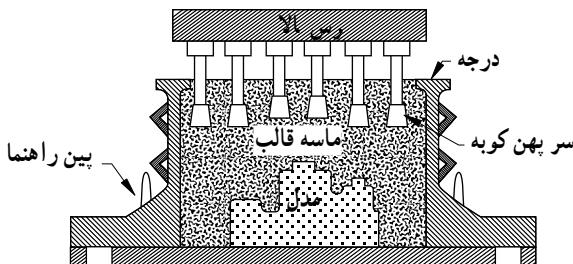

شکل ۸-۶- قسمتی از یک ماشین قالب‌گیری فشاری


**ماشین‌های قالب‌گیری ضربه‌ای - فشاری:** تجهیزات و ضمایم مدل و صفحه و درجه در این نوع ماشین کاملاً شبیه ماشین‌های قالب‌گیری ضربه‌ای است، با این تفاوت که پس از عملیات فشردن ماسه به طریق ضربه‌ای یک سیستم فشاری همانند ماشین‌های فشاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب معابی که در هر کدام از ماشین‌های ضربه‌ای و فشاری وجود دارد بر طرف شده و با ترکیب دو مکانیزم ضربه‌ای و فشاری می‌توان استحکام و سختی یکنواختی را در تمام قسمت‌های قالب و مجاور مدل ایجاد نمود. شکل‌های ۸-۹ و ۹-۱۰ دو نوع ماشین ضربه‌ای و فشاری را نشان می‌دهد. سرعت تولید در این نوع ماشین‌ها بالا بوده و به ۳۰۰ قالب در ساعت می‌رسد این نوع ماشین‌ها در اندازه‌های مختلف ساخته شده است.

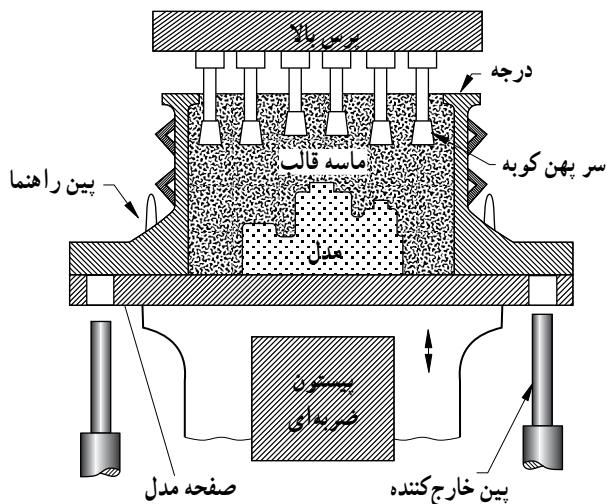

شکل ۹-۶- قسمتی از یک ماشین ضربه‌ای - فشاری



(الف)

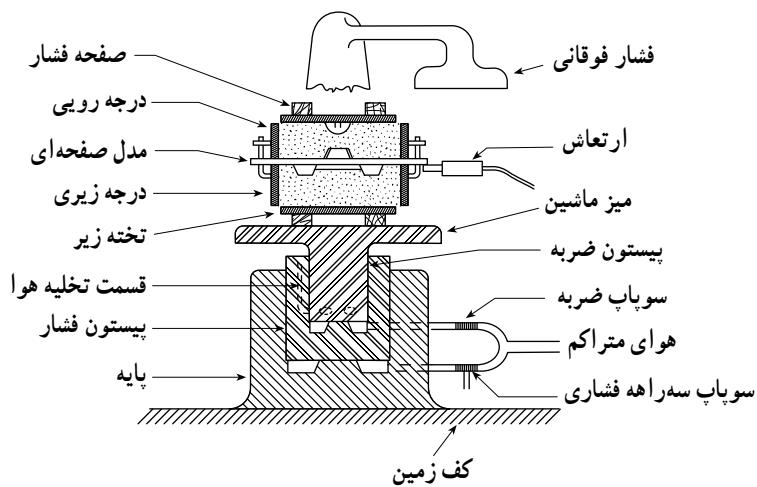


(ب)

ب - شکل شماتیک

الف - تصویر واقعی

شکل ۱۶ - ماشین ضربه‌ای فشاری


**ماشین ماسه پرتاپ کن:** در این نوع ماشین ماسه به وسیله دستگاه ماسه پرتاپ کن با سرعت زیاد داخل درجه در اطراف مدل فشرده می‌شود. شدت پرتاپ ماسه گاه به  $300$  هزار سانتی‌متر مکعب در دقیقه می‌رسد و چنین شدتی باعث فشردگی زیاد ماسه می‌شود. در این فرآیند ماسه به وسیله نقاله به دستگاه پرتاپ کن با قطر محفظه  $5$  الی  $55$  سانتی‌متر و برههایی به اندازه  $10$  تا  $15$  سانتی‌متر منتقل می‌شود و با سرعت زیاد به طرف درجه پرتاپ می‌شود. این ماشین‌ها معمولاً دو نوع هستند، ثابت برای تولید با حجم زیاد و متحرک برای قطعه‌های کوچک (شکل ۱۱-۶). نوع متحرک این ماشین‌ها روی ریل حرکت می‌کنند. اصولاً ماشین‌های ماسه پرتاپ کن برای تولید قطعه‌های متوسط و بزرگ به کار می‌روند. عمل خارج کردن مدل از ماسه توسط جرثقیل انجام می‌شود.

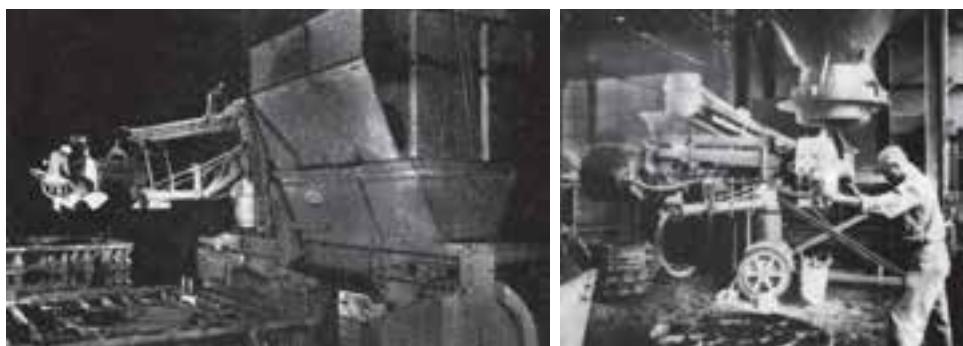

(ب)

(الف)

نمای بزرگ شده (A)

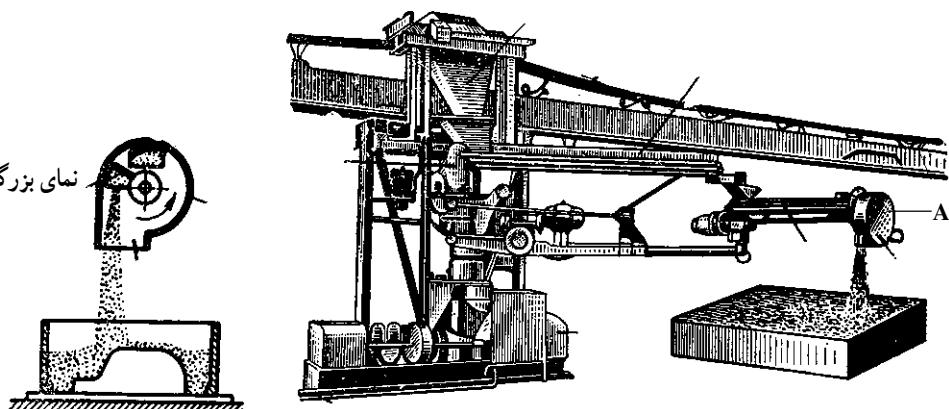

(ج)

شکل ۱۱-۶ - ماشین قالب‌گیری ماسه پرتاپ کن  
الف - نوع متحرک      ب - نوع ثابت      ج - شکل شماتیک

## ۳-۶- ریخته‌گری در قالب ماسه‌ای خشک

قالب‌های تهیه شده به روش ماسه‌ی ترا به منظور تولید قطعه‌های بزرگ و نیز بهبود بخشیدن به برخی خاصیت‌های قطعه‌های ریختگی خشک می‌کنند. در صنعت قالب‌ها را براساس میزان خشک کردن به دو صورت خشک شده سطحی و کاملاً خشک تقسیم می‌کنند.

### ۱-۶-۱- قالب‌های خشک شده سطحی

تعريف: قالب‌های خشک شده سطحی قالب‌هایی هستند که فقط لایه‌ای از سطح قالب به عمق کم خشک شده باشد.

قالب‌های بزرگ و قالب‌های یک تا زمین معمولاً به صورت سطحی خشک می‌شوند. در لایه‌ی خشک شده، رطوبت ماسه برای مدت معینی گرفته می‌شود و چنان‌چه قالب برای مدت طولانی بدون استفاده باقی بماند و بار ریزی انجام نشود، لایه خشک شده قالب رطوبت را به تدریج از قسمت‌های عمیق‌تر جذب می‌نماید، لذا توصیه می‌شود در این روش عملیات بار ریزی بالا فاصله پس از خشک کردن قالب انجام شود تا از نفوذ مجدد رطوبت جلوگیری گردد.

در این روش، معمولاً قالب‌ها توسط مشعل خشک می‌شوند و عمق لایه‌ی خشک شده کمتر از ۱۲ میلی‌متر می‌باشد.

### ۱-۶-۲- قالب‌های ماسه‌ای کاملاً خشک

تعريف: قالب‌های ماسه‌ای کاملاً خشک که به آن اختصاراً «قالب‌های خشک» نیز گفته می‌شود، به قالبی اطلاق می‌گردد که حداقل عمق ماسه‌ی خشک شده‌ی آن از ۱۲ میلی‌متر بیشتر باشد و عموماً این قالب‌ها کاملاً خشک شده و عاری از رطوبت می‌باشند.

ویژگی‌ها: در این روش اصولاً قالب‌ها با همان شرایط روش ماسه‌ی تر تهیه می‌شوند و سپس در کوره‌های مخصوص در درجه‌ی حرارت  $C 15^{\circ}$  تا  $C 37^{\circ}$  به مدت ۸ تا ۴۸ ساعت خشک می‌شوند. زمان و درجه‌ی حرارت خشک کردن بستگی به چسب، رطوبت قالب و نیز عمق لایه خشک شده دارد. با کمک این روش می‌توان قطعه‌های ریختگی متوسط تا بزرگ نظیر غلتک‌های بزرگ، چرخ‌ندها و پوسته‌ی قطعات بزرگ ماشین را تولید نمود.

مزیت‌ها: مهم‌ترین مزیت‌های فرآیند ریخته‌گری در قالب‌های ماسه‌ای خشک عبارتند از:  
۱- استحکام قالب نسبت به روش ماسه‌ی تر بیشتر بوده و بنابراین در موقع حمل و نقل کمتر آسیب می‌بیند.

۲- نسبت به روش ماسه‌ی تر قطعه‌ها از دقت ابعادی بهتری برخوردار می‌باشند.

۳- سطح تمام شده‌ی قطعه‌های ریختگی بهویژه هنگامی که قالب پوشش داده می‌شود بهتر است.

۴- عیب‌هایی مانند مک‌های سطحی و چسبیدن ذرات ماسه به سطح قطعه‌ها کمتر مشاهده می‌شود.

**محدودیت‌ها و عیب‌ها:** این روش دارای محدودیت‌ها و عیب‌هایی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از :

۱- به دلیل نیاز به کوره‌های خشک کن، تجهیزات و لوازم بیشتری مورد لزوم است.

۲- برای تولید تعداد معینی قطعه به دلیل این که سیکل عملیات طولانی‌تر است، نسبت به روش ماسه‌ی تر به درجه و تجهیزات بیشتری نیاز است.

۳- سرعت تولید در این روش کم است.

۴- سرعت انجام این روش نسبت به روش ماسه‌ی تر کمتر می‌باشد.

## ۴-۶- ریخته‌گری در قالب‌های $\text{CO}_2$ (دی‌اکسید کربن)

در فرآیند دی‌اکسید کربن، به جای استفاده از خاک (بنتونیت،...) به عنوان چسب از سلیکات‌سده استفاده شده و قالب و ماهیچه را توسط گاز  $\text{CO}_2$  خشک و مستحکم می‌نمایند.

۱- ۶- ویژگی‌ها: توسط این روش می‌توان قالب یا ماهیچه را با سرعت زیاد و در عرض چند دقیقه تولید نمود. قالب‌ها از استحکام بالایی برخوردار بوده و نیازی به خشک کردن ندارند. بیشتر قطعه‌هایی که در روش‌های دیگر به تجهیزات و درجه‌های مخصوص نیاز دارند، به منظور حذف این تجهیزات با این روش تولید می‌شوند. استحکام نسبتاً بالای این روش، این امکان را به وجود می‌آورد تا در برخی موارد بتوان حتی قالب‌های بدون درجه و پشت‌بند تهیه و استفاده نمود. در این صورت در مواردی که خط جدایش قالب افقی باشد با بهره‌گیری از وزنه‌ی روی قالب و در صورتی که خط جدایش قائم باشد با استفاده از گیره، دو نیمه‌ی قالب را به هم محکم نموده و عملیات بار ریزی انجام می‌گیرد.

روش دی‌اکسید کربن برای تمام آلیاژ‌های معمول ریختگی نظری آلومینیم، منیزیم و به طور وسیع فولادها، چدن‌ها و آلیاژ‌های مس مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این روش جهت تولید قطعه‌های با وزن کمتر از یک کیلوگرم تا چندین تن می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۲- ۶- روش کار: مراحل تهیه قالب به روش  $\text{CO}_2$  به این شرح است :

**الف - ماسه‌ی خشک** (ماسه‌ی سیلیسی) و چسب سیلیکات سدیم (آب شیشه) به نسبت معین توسط مخلوط کن کاملاً مخلوط می‌شوند.

**ب - با استفاده از مخلوط تهیه شده، قالب یا ماهیچه با استحکام کم تهیه می‌شود.**

**ج - توسط دمیدن گاز دی‌اکسید کربن قالب‌ها کاملاً مستحکم می‌شوند به گونه‌ای که استحکام خشک قالب به حدود ۲۰۰ PSI می‌رسد.**

عملیات فوق را می‌توان توسط روش‌های دستی و یا کاملاً ماشینی انجام داد. در ادامه‌ی این فصل جزئیات عملیات فوق مورد بررسی قرار گرفته می‌شود.

### ۳-۴-۶- مزیت‌ها و محدودیت‌ها

**الف - مزیت‌ها:** مهم‌ترین مزیت‌های روش سیلیکات سدیم نسبت به روش‌های دیگر به‌ویژه ماسه‌ی تر از این قرارند :

۱- قالب‌گیری و ماهیچه‌سازی با این روش شبیه عملیات قالب‌گیری و ماهیچه‌گیری به روش ماسه‌ی تر و خشک می‌باشد، لذا با تجهیزات موجود در کارگاه عملی است.

۲- به‌دلیل بالا بودن استحکام، نیاز به تقویت نمودن قالب (آرماتوربندی و قانچاق‌گذاری) ندارد.

۳- این روش نیاز به تجهیزات گران قیمت ندارد. سیلیکات سدیم را توسط دستگاه‌های مخلوط کن معمولی با ماسه مخلوط می‌کنند از طرف دیگر دی‌اکسید کربن در دسترس بوده و تجهیزات گازدهی نیز ارزان قیمت می‌باشد.

۴- ماهیچه‌ها و قالب‌ها بلا فاصله پس از ساخت قابل استفاده می‌باشند و نیازی به خشک کردن ندارند.

۵- فضای لازم کارگاهی حداقل می‌باشد.

۶- هزینه‌های غیرمستقیم کارگری کم است.

۷- دقت ابعادی قالب‌ها و ماهیچه‌ها نسبت به روش‌های دیگر زیاد است.

**ب - محدودیت‌ها:** مهم‌ترین محدودیت‌ها و عیوب‌های این روش عبارتند از :

۱- قالب‌ها و ماهیچه‌های مورد نیاز نسبت به روش ماسه‌ی تر گران‌تر است.

۲- عمر مفید مخلوط ماسه و دی‌اکسید کربن نسبت به سایر مخلوط ماسه‌ی قالب و ماهیچه کمتر است.

۳- قالب‌ها و ماهیچه‌های تهیه شده از مخلوط ماسه و سیلیکات سدیم اگر بیش از ۲۴ ساعت انبار شوند به مرور استحکام و کیفیت خود را از دست می‌دهند.


۴- در مقایسه با دیگر ماهیچه‌ها و قالب‌ها، قابلیت از هم پاشیدگی پس از ریخته‌گری آن کمتر است.

۴-۶- واکنش سیلیکات سدیم و دی‌اکسیدکربن : سیلیکات سدیم (آب شیشه)

به صورت مایع غلیظ بوده که توسط مخلوط کن‌های معمولی می‌توان آن را به طور یکنواخت در اطراف ذرات ماسه پخش نمود. ذرات ماسه‌ی پوشیده شده از سیلیکات سدیم، در داخل درجه و اطراف مدل کوییده می‌شود (مانند عملیات کوییدن در روش ماسه‌ی تر). در این حالت مخلوط ماسه از استحکام کمی برخوردار است.

در این مرحله گاز دی‌اکسیدکربن به داخل مخلوط ماسه دمیده می‌شود. این عمل باعث

می‌شود استحکام ماسه چندین برابر افزایش یابد. واکنش انجام شده بدین قرار است :

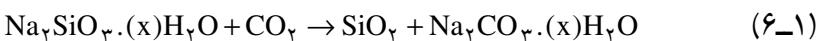

که در آن  $\text{x}$  می‌تواند ۳، ۴ یا ۵ باشد.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود محصول تولید شده در واکنش ۱-۶ کربنات سدیم هیدراته

می‌باشد و به این ترتیب استحکام ماسه افزایش می‌یابد.

نکته مهم در اینجا این است که شبیه به همین عملیات ممکن است بین مخلوط ماسه و گاز  $\text{CO}_2$  موجود در هوا انجام شود البته سرعت فعل و انفعال بسیار بسیار کند است. به هر حال همان‌گونه که در قسمت ۴-۳-۶ گفته شد عمر مفید مخلوط ماسه و سیلیکات سدیم کم است چرا که در مدت چند ساعت به تدریج مخلوط ماسه با دی‌اکسیدکربن موجود در محیط واکنش ۱-۶ را انجام داده و مخلوط ماسه خود به خود سخت شده و بلااستفاده می‌گردد.

۴-۶- مخلوط ماسه‌ی قالب‌گیری : مخلوط ماسه‌ی قالب‌گیری و ماهیچه‌سازی در روش سیلیکات سدیم معمولاً شامل ماسه‌ی سیلیسی، سیلیکات سدیم و دو یا چند افزودنی می‌باشد. ماسه: ماسه‌ی مورد استفاده در فرآیند سیلیکات سدیم سیلیس با عدد ریزی حدود ۵۵ تا ۸۵ (AFS) می‌باشد. البته ماسه‌های دیگر مانند ماسه‌ی زیرکنی و اولوینی نیز ممکن است استفاده شود. در مورد مشخصات ماسه‌ی قالب‌گیری در فصل سوم بحث شد در اینجا به چند نکته‌ی مهم در مورد ماسه‌ی مورد استفاده در روش سیلیکات سدیم اشاره می‌شود.


الف - ماسه‌ی مورد استفاده بایستی همیشه خشک و عاری از رطوبت باشد حداکثر رطوبت مجاز ۲۵٪ درصد است.

ب - باید ماسه تا حد امکان تمیز باشد چرا که در غیر این صورت مصرف چسب (سیلیکات سدیم) افزایش می‌یابد.

ج - ماسه بایستی عاری از ناخالصی‌ها به خصوص مواد آهکی باشد؛ زیرا آهک می‌تواند با سیلیکات سدیم واکنش داشته باشد و اثرات آن را کاهش دهد.

د - مانند دیگر فرآیندهای قالب‌گیری و ماهیچه‌سازی با گوشیدار شدن ماسه و نیز کاهش اندازه‌ی ماسه، مقدار مصرف چسب (سیلیکات سدیم) افزایش می‌باید. به عنوان مثال ماسه با عدد ریزی ۵۵ نیاز به ۳ درصد وزنی سیلیکات سدیم دارد در حالی که ماسه‌ای با عدد ریزی ۸۵ (AFS)، ۴/۵ درصد وزنی سیلیکات سدیم نیاز دارد.

سیلیکات سدیم: ترکیب اصلی سیلیکات سدیم که به عنوان چسب در روش  $\text{CO}_2$  استفاده می‌شود، در فرمول ۲-۶ آمده است.

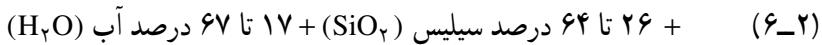

معمولًاً مشخصه‌ی سیلیکات سدیم به وسیله‌ی نسبت وزنی سیلیس به اکسید سدیم نشان داده

می‌شود. پر مصرف‌ترین سیلیکات سدیم در محدوده‌ی نسبت‌های وزنی بین  $\frac{1}{2}$  تا  $\frac{\text{SiO}_2}{\text{Na}_2\text{O}}$  می‌باشد.

پیشتر فلات در برایر خوردنگی توسط سیلیکات سدیم مقاوم می‌باشند لذا به راحتی می‌توان سیلیکات سدیم را در بشکه‌های فولادی نگهداری نمود. در صورت باز بودن سر بشکه، به منظور جلوگیری از ایجاد یک پوسته‌ی ضخیم در سطح سیلیکات سدیم بهتر است یک لایه‌ی فیلم نازک روغنی در سطح ایجاد نمود.

افزودنی‌ها: به منظور بهبود بخشیدن به خواص مخلوط ماسه و سیلیکات سدیم از مواد افزودنی مختلف استفاده می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان خاک رس کائولن، اکسید آلومینیم ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) ملاس چغدرقند را نام برد.

خاک کائولن: باعث تغییر نقطه ذوب مخلوط  $\text{SiO}_2$  و  $\text{Na}_2\text{O}$  به  $81^\circ\text{C}$  شده و نیز بایداری ماسه را افزایش می‌دهد.

اکسید آلومینیم: سبب افزایش استحکام چسب در درجه‌ی حرارت حدود  $81^\circ\text{C}$  می‌شود. ملاس چغدر خاصیت از هم پاکیدگی ماسه پس از ریخته‌گری را بهبود می‌بخشد. در صورت عدم استفاده از ملاس مشکلات زیادی در هنگام تخلیه‌ی قالب و ماهیچه به وجود می‌آید. یک نمونه مخلوط ماسه برای قالب و ماهیچه به این شرح می‌باشد:

سیلیکات سدیم	۳/۳ درصد
خاک رس کائولن	۱/۷ درصد
اکسید آلومینیم (Al <sub>2</sub> O <sub>۳</sub> ) ۲۲۵ تا ۶۰ مش)	۱/۷ درصد
ملاس چغدر	۲ درصد
ماسه با عدد ریزی ۷۰	باقیمانده

ترکیب ذکر شده در بالا یکی از چندین نوع ترکیب مخلوط ماسه است که مورد استفاده ریخته گری به خصوص آلیاژهای آهنی می‌باشد.

**۶-۴-۶- آماده سازی ماسه:** در روش CO<sub>۲</sub>، ماسه، سیلیکات سدیم و افزودنی‌ها را توسط مخلوط‌کن‌های معمولی با هم مخلوط می‌کنند. درجه‌ی حرارت در مخلوط شدن مناسب مؤثر است. در درجه‌ی حرارت پایین گرانزوی سیلیکات سدیم افزایش می‌یابد بنابراین با افزایش درجه‌ی حرارت مخلوط شدن بهتر انجام می‌شود. عملیات مخلوط کردن معمولاً بین ۳ تا ۵ دقیقه به طول می‌انجامد. در این عملیات معمولاً در ابتدا ماسه و مواد افزودنی با هم مخلوط شده و سپس سیلیکات سدیم به مخلوط فوق اضافه شده و عملیات مخلوط کردن ادامه می‌یابد. یک سیکل مخلوط کردن از این قرار است.

الف - مлас چغدر به ماسه اضافه می‌شود و به مدت یک دقیقه با هم مخلوط می‌شوند.

ب - خاک رس کائولن و اکسید آلومینیم (Al<sub>2</sub>O<sub>۳</sub>) به مخلوط اضافه می‌شود و به مدت ۲ دقیقه مخلوط می‌شود.


ج - سیلیکات سدیم به مخلوط فوق اضافه شده و به مدت یک دقیقه مخلوط می‌شوند. لازم به تذکر است که هر مقدار بتوان زمان مخلوط کردن را کاهش داد بدون این که در کیفیت مخلوط اثر بگذارد، نتایج مطلوب‌تر خواهد بود. بر عکس با افزایش زمان مخلوط کردن ماسه خشک شده و کیفیت کاهش می‌یابد.

راندمان خوب در روش CO<sub>۲</sub> به مقدار زیادی بستگی به برنامه‌ریزی دقیق در نحوه‌ی مخلوط کردن و قالب‌گیری دارد. در صورتی که مخلوط آماده شده مدت طولانی بلاستفاده انبار شود، به تدریج خود به خود سخت شده و کیفیت آن کاهش می‌یابد. بنابراین بایستی سعی کرد که مخلوط ماسه را پس از آماده شدن بلا فاصله استفاده نموده و اگر بنا به دلایلی نیاز به نگهداری ماسه در زمان‌های نسبتاً طولانی باشد، مخلوط ماسه باید با یک پارچه‌ی نمدار پوشانده شود تا بتوان کیفیت آن را تا حدودی حفظ نمود.

**۶-۴-۷- روش تولید و تجهیزات مورد استفاده برای ساخت قالب و ماهیچه:** فرآیند قالب‌گیری و ماهیچه‌سازی به روش CO<sub>۲</sub>، همانند روش‌های توضیح داده شده در ۶-۲ می‌باشد


(روش‌های قالب‌گیری دستی، ماشینی ضربه‌ای، ضربه‌ای فشاری، ماسه‌پران و ...) از طرف دیگر مدل و ماهیچه مورد استفاده مانند روش ماسه‌ی ترمی باشد و در نتیجه همان عامل‌ها در انتخاب مدل و ماهیچه مؤثر می‌باشد.

به طور کلی مخلوط ماسه‌ی سخت شده به مدل نمی‌چسبد و در صورت نیاز به مواد جدا ایش می‌توان از آب استفاده نمود. اگر چه به دلیل سادگی روش  $\text{CO}_2$  در کارگاه‌های کوچک و برای تعداد کم قطعات قابل استفاده است، در عین حال جهت تولید انبوه کاربرد زیادی دارد. شکل (۱۲-۶) یک ماشین اتوماتیک که شامل مراحل پرتاب ماسه، کوبیدن ماسه، گازدهی و خارج کننده‌ی قالب و ماهیچه است را نشان می‌دهد.

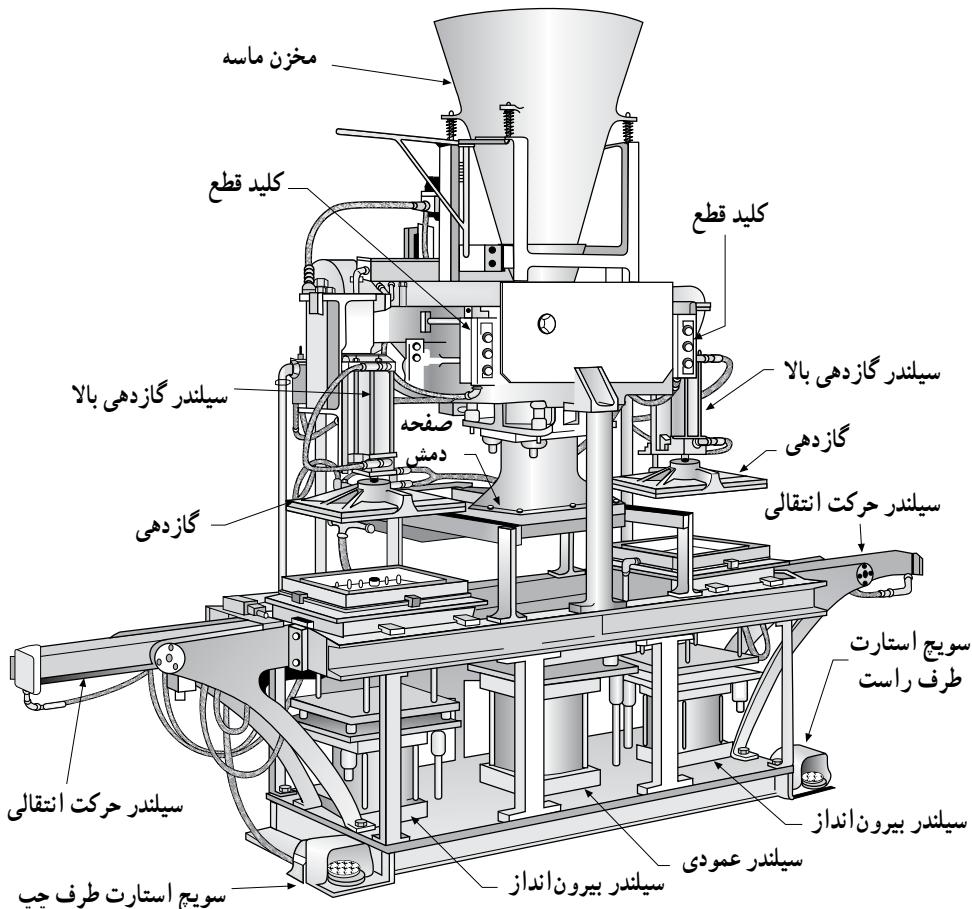


شکل ۱۲-۶- ماشین اتوماتیک دمیدن ماسه و گاز دهنده برای تولید قالب و ماهیچه‌ی کوچک به تعداد زیاد

در این نوع ماشین به دلیل این که زمان گازدهی بیشتر از زمان قالب‌گیری است، لذا یک جایگاه برای قالب‌گیری و دو جایگاه برای گازدهی در آن در نظر گرفته شده است. هنگامی که هدف تولید قطعه‌ها به تعداد کم و یا قطعه‌های بزرگ و یا هر دوی آن‌ها باشد، روش‌های گازدهی متفاوت است. شکل (۱۳-۶) تجهیزات گازدهی را نشان می‌دهد.

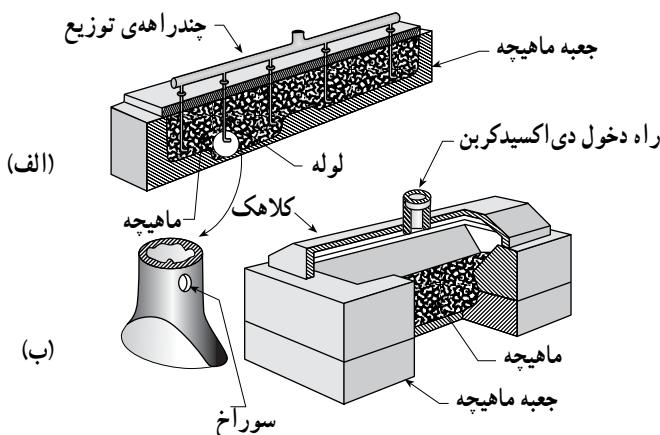

شکل ۱۳-۶ - دو روش جهت گاز دهی ماهیچه  
الف - گازدهی توسط لوله‌ی چندشاخه      ب - استفاده از کلاهک گازدهی ماهیچه‌های کوچک

فشار گاز در داخل بین  $20^{\circ}$  تا  $40^{\circ}$  PSI می‌باشد که بستگی به ضخامت سطح مقطعی دارد که باید گازدهی شود. در هر صورت موضوع مهم زمان تماس گاز و مخلوط ماسه است بنابراین از فشار جهت نفوذ بهتر گاز و تماس گاز و ماسه استفاده می‌شود. دمیدن گاز بیش از اندازه نیز باعث کاهش استحکام ماسه می‌شود. منحنی ۱۴-۶ اثر زمان دمیدن گاز را روی استحکام ماسه نشان می‌دهد.

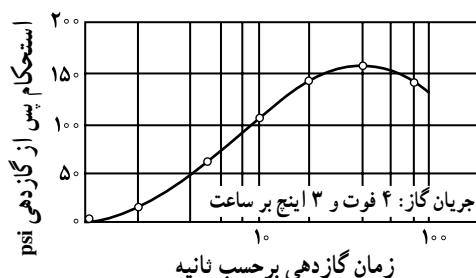

نمونه مورد آزمایش گازدهی از مخلوط ماسه‌ای با ترکیب زیر می‌باشد : ۳۳ درصد سیلیکات سدیم،  $1/7$  درصد آکسید آلومینیم،  $1/7$  درصد خاک کانولین، ۲ درصد ملاس چغندر

شکل ۱۴-۶ - تأثیر زمان گازدهی بر استحکام ماهیچه

مقدار گاز مورد استفاده همیشه از مقدار قابل محاسبه در فرمول (۱۶-۴) کمتر است چرا که واکنش هرگز کامل نمی‌شود. از طرف دیگر در برخی موارد گاز تلفات زیادی دارد که به هر حال محاسبه مقدار لازم مشکل می‌باشد. به طور کلی تجربه ثابت کرده که هر کیلوگرم دی‌اکسید کربن جهت گازدهی ۵٪ الی ۱۰٪ کیلوگرم ماسه کافی است.

درجه‌ی حرارت در میزان مصرف گاز نقش مهمی دارد و معمولاً در فصل زمستان میزان مصرف بالا می‌رود و از طرف دیگر گاز  $\text{CO}_2$  هنگام خروج باعث سرد و یخ‌زدن سیستم گازدهی می‌شود. بنابراین بایستی از یک سیستم گرم کننده استفاده نمود تا درجه‌ی حرارت گاز خروجی به درجه حرارت محیط برسد.

## ۵-۶- ریخته‌گری در قالب‌های پوسته‌ای

تعریف: ریخته‌گری در قالب‌های پوسته‌ای به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن قالب از مخلوط ماسه با یک چسب رزینی (گرم‌اسخت) به روی مدل فلزی گرم شده شکل می‌گیرد. هنگامی که مخلوط ماسه در اثر تماس با مدل فلزی گرم شد، رزین ذوب شده و اطراف ذرات ماسه را می‌گیرد و باعث چسبیدن ذرات ماسه به یکدیگر می‌شود. بدین طریق یک نیمه‌ی قالب کاملاً سخت و مستحکم، تهیه می‌شود. در این مرحله عملیات ماهیچه‌گذاری در داخل قالب انجام شده و دو نیمه قالب توسط نگهدارنده به هم محکم می‌شوند.

۱-۵- مزايا و محدوديت‌ها: روش قالب‌گيری پوسته‌ای به منظور تولید انبوه قطعات آهنی و غیرآهنی، از چند گرم تا ۲۰۰ کیلوگرم به کار می‌رود، حتی در برخی موارد محدود قطعاتی تا وزن ۵۰ کیلوگرم نیز به این روش تولید شده است. مهم‌ترین مزايا و محدوديت‌های اين روش عبارتند از :

### الف - مزايا

- دقت ابعادی قطعات تولید شده به اين روش در مقایسه با فرآيند ماسه‌ي تر بيشتر بوده لذا عمليات ماشين‌كاری کاهش می‌يابد.

- صافی سطح نسبت به روش ماسه‌ي تر بهتر است.

- مصرف ماسه در اين روش نسبت به فرآيند ماسه‌ي تر کمتر است.

### ب - محدوديت‌ها و معایب

- در اندازه و وزن قطعات ریختگی محدوديت وجود دارد.

- هزینه ساخت مدل در این روش زیاد بوده چرا که باستی حتماً از فلز تهیه و ماشین کاری شود.
- قیمت چسب (رزین) در این روش بالا است.
- در سیستم راهگاهی و تعذیه گذاری در این روش محدودیت وجود دارد. حداقل باید قسمتی از سیستم راهگاه و تعذیه در قالب تعییه شود.
- این روش نیاز به تجهیزات گران قیمت دارد.

**۲-۵-۶- اجزای مخلوط ماسه و خواص آن:** مخلوط ماسه‌ی قالب‌گیری در روش پوسته‌ای همانند روش‌های دیگر از چند جزء تشکیل شده است که ماسه، چسب (رزین‌ها) و مواد روان کننده اجزای اصلی آن می‌باشند.

**الف - ماسه:** ماسه‌ی مورد استفاده در فرآیند پوسته‌ای سیلیسی و یا زیرکنی با درجه‌ی خلوص زیاد و مواد آلی و خاک رس کم می‌باشد. در صورت لزوم ماسه به منظور کاهش درصد مواد آلی و خاک رس شسته می‌شود. این عمل سبب کم شدن مصرف چسب (رزین) می‌شود. در صورتی که مواد آلی و خاک رس در ماسه زیاد باشد به منظور دست‌یابی به استحکام کافی، مقدار مصرف رزین افزایش می‌باید.

به جز در مورد آلیاژهای آلومینیم بهترین نتیجه هنگامی به دست می‌آید که اندازه‌ی دانه‌های ماسه یکنواخت‌تر باشد. در مورد قطعات ریختگی آلومینیم، اندازه‌ی دانه‌های ماسه باستی چهار نوع باشد. ماسه در روش رزین سرد باستی کاملاً خشک شده باشد زیرا رطوبت باعث باد کردن رزین شده و درنتیجه خاصیت پوششی رزین بر ماسه کاهش می‌یابد. در روش استفاده از رزین گرم، رطوبت مشکل بزرگی نبوده چرا که به هنگام گرم شدن ماسه، رطوبت گرفته می‌شود.

**ب - رزین‌ها:** رزین‌های مصنوعی که در روش قالب‌گیری پوسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد از نوع رزین‌های ترمопلاستیک بوده که به آن موادی اضافه می‌شود تا مشخصات گرما سخت را پیدا نماید.

رزین‌های فل فرمالدئید با افزایش مقدار کمی هگزامین به آن‌ها حالت گرما سخت می‌یابند، این رزین‌ها در فرآیند قالب‌گیری پوسته‌ای بیشترین کاربرد را دارند، زیرا هنگامی که با ماسه مخلوط شوند، بیشترین استحکام، مقاومت به حرارت و رطوبت را دارا می‌باشند.

**ج - مواد روان‌کننده:** از مواد روان‌کننده به منظور تسهیل در جدا شدن قالب از مدل و نیز بهبود بخشیدن به خاصیت روانی ماسه، استفاده می‌شود. مواد روان‌کننده همچنین باعث افزایش استحکام کششی قالب می‌شوند، زیرا مخلوط ماسه دارای چگالی بالاتری خواهد شد. این مواد

معمولًاً استئارات کلسیم<sup>۱</sup> و روی می‌باشند.

مقدار موردنیاز مواد روان‌کننده معمولًاً بین ۲ تا ۵ درصد مقدار رزین است. البته در حالت‌های خاص ممکن است مقدار آن به ۹ درصد مقدار رزین هم برسد.

**۳-۵-۶- تهیه مخلوط ماسه و رزین: مخلوط ماسه و رزین برای قالب‌های پوسته‌ای به دو روش تهیه می‌شود.**

**الف - مخلوط کردن ماسه و رزین:** در این روش ماسه و رزین را به طریق معمول مخلوط‌کن‌ها به صورت خشک با هم مخلوط می‌کنند. اگرچه این روش ساده و در دسترس می‌باشد ولی امکان جدا شدن رزین و ماسه در آن وجود دارد و به همین دلیل استفاده از مخلوط ماسه و رزین برای روش‌هایی که در آن توسط دمیدن ماسه، قالب‌بیر می‌گردد، امکان‌پذیر نبوده و فقط برای تهیه قالب‌های dump-box استفاده می‌شود.

**ب - پوشش دادن ماسه با رزین:** در این روش ماسه توسط رزین پوشش داده می‌شود. این پوشش با مخلوط کردن ماسه، رزین، کاتالیست (هگزامین) و مواد روان‌کننده توسط مخلوط‌کن انجام می‌شود. نحوه مخلوط کردن متفاوت است، ممکن است بعضی از اجزای مخلوط به صورت مایع باشند اما هنگامی که از مخلوط کن ماسه‌ی پوشش داده شده خارج می‌شود، بایستی کاملاً خشک و عاری از رطوبت باشد. لازم به یادآوری است که خشک بودن ماسه باعث روانی و تسهیل در قالب‌گیری می‌شود. پوشش دادن ماسه ممکن است به دو روش سرد و گرم انجام شود.

**روش پوشش سرد:** در این روش ماسه همراه با رزین مایع در درجه‌ی حرارت محیط با اجزای دیگر مخلوط می‌شوند. مهم‌ترین مزیت این روش حذف تجهیزات مربوط به گرم کردن ماسه و نیز امکان کنترل ساده‌تر استحکام و نقطه‌ی ذوب ماسه‌ی پوشش داده شده می‌باشد، و از معایب آن نیاز به حمل مقدار زیادی رزین مایع و نیاز به خارج کردن مایعات از مخلوط ماسه‌ی تهیه شده و نیز امکان آتش‌سوزی می‌باشد.

در این فرآیند تمام اجزای ماسه هنگامی که به مخلوط کن اضافه می‌شوند در درجه‌ی حرارت محیط قرار دارند اگر به هر صورت ماسه یا رزین خیلی سرد شده باشند، امکان تهیه ماسه‌ی پوشش داده شده‌ی مناسب کاهش می‌باید و بر عکس اگر درجه‌ی حرارت مواد خیلی بالا رفته باشد، رزین قبل از این که بتواند ماسه را پوشش بدهد سخت می‌شود.


**روش پوشش گرم:** در این روش ماسه و رزین در درجه حرارت بین ۱۲۰ تا ۱۳۵ درجه‌ی

سانتی گراد با هم مخلوط می شوند (شکل ۱۵-۶). این روش حداقل سه مزیت نسبت به روش سرد دارد.

اول این که استحکام کششی ماسه‌ی پوشش داده شده حدود ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

دوم این که گرد و غبار در این روش کمتر است.

سوم این که به دلیل عدم استفاده از الکل امکان آتش‌سوزی در آن کمتر است.

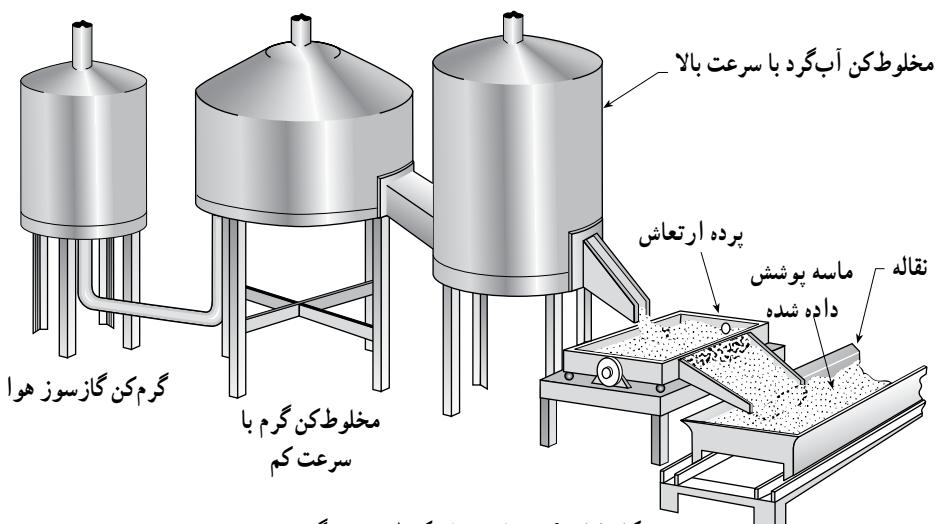

شکل ۱۵-۶- نمای شماتیک از روش گرم

**۱۵-۶- عملیات تهیه قالب و ماهیچه:** به منظور تولید قالب و ماهیچه‌ی پوسته‌ای ماشین‌های مختلفی وجود دارد که از نظر جزئیات عملیاتی و درجه‌ی اتو ماسیون با هم تفاوت دارند. در تمام این ماشین‌ها طراحی به گونه‌ای انجام یافته که دو عامل مهم «درجه‌ی حرارت» و «زمان» تحت کنترل دقیق باشد.

بدون توجه به نوع ماشین و درجه‌ی اتو ماسیون، چند مرحله‌ی اصلی در تهیه قالب در تمامی آن‌ها وجود دارد که به ترتیب عملیات عبارتند از :


**الف - مخلوط ماسه، رزین و دیگر مواد با مدل فلزی گرم شده در تماس قرار می‌گیرند.** این عمل ممکن است توسط روش مخزن جعبه‌ای و یا روش دمیدن انجام شود. در این روش مقدار مخلوط ماسه خیلی بیشتر از مقدار مورد نیاز می‌باشد (شکل ۱۶-۶). رزین‌ها در تماس با مدل گرم، ذوب شده و باعث چسبیدن ذرات ماسه به هم و نیز به مدل می‌شوند. درجه‌ی حرارت و زمان با توجه به ضخامت پوسته‌ی مورد نیاز تنظیم می‌شود (شکل ۱۶-۶).

ب - هنگامی که ضخامت پوسته به اندازه‌ی مورد نظر رسید، مدل  $18^{\circ}$  می‌چرخد (شکل ۶-۱۶) و مخلوط ماسه‌ی اضافی به داخل مخزن برمی‌گردد.

ج - در این مرحله عملیات پختن ماسه انجام می‌شود. پوسته روی مدل گرم مدتی باقی می‌ماند تا پختن کامل شود.

د - پس از پایان عملیات پخت، قالب پوسته‌ای توسط سیستم بیرون انداز از مدل جدا می‌شود (شکل ۶-۱۶).

ه - در عملیات پایانی، ماهیچه‌ها در داخل قالب قرار می‌گیرد و سپس نیمه‌های قالب پوسته‌ای به وسیله‌ی چسب مناسب دقیقاً به هم متصل می‌شوند. در این حالت قالب آماده‌ی بارگیری است.

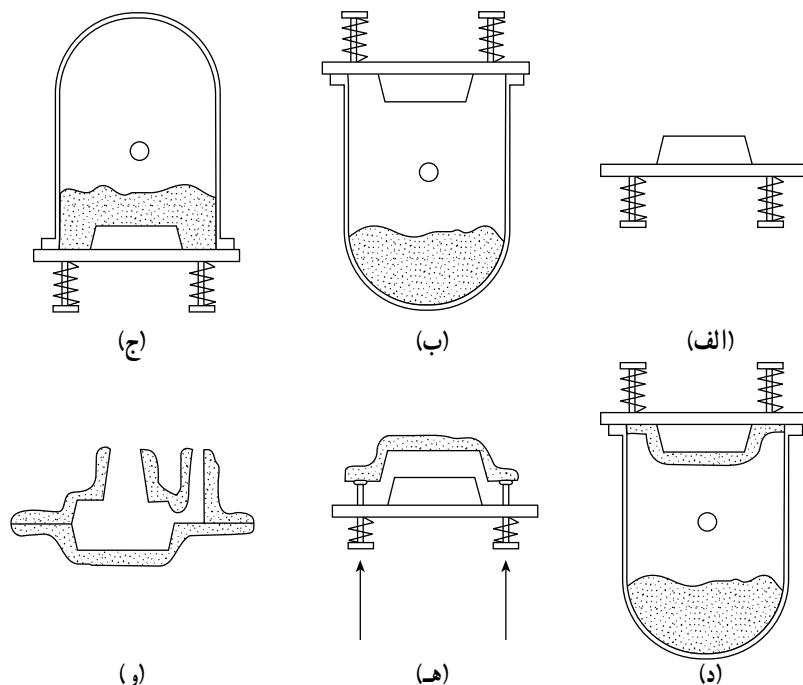


شکل ۶-۱۶ - عملیات اصلی در قالب‌گیری پوسته‌ای


(الف) مدل صفحه‌ای (ب) مدل صفحه‌ای موتاشر شده روی مخزن جعبه‌ای (ج) عملیات چسباندن ذرات ماسه به هم و به مدل (د) عملیات برگرداندن مدل و ریختن قالب (ه) عملیات جدا کردن قالب از مدل (و) عملیات جفت کردن قالب.

**۵-۵-۶-۶**- روش‌های قالب‌گیری پوسته‌ای: به طور کلی در قالب‌گیری پوسته‌ای دو روش وجود دارد. روش مخزن جعبه‌ای<sup>۱</sup>، روش دمشی<sup>۲</sup>.


- الف - قالب‌گیری مخزن جعبه‌ای:** روش مخزن جعبه‌ای کاربرد وسیعی دارد. مهم‌ترین مزایای مخزن جعبه‌ای عبارتند از :
- ساده بودن عملیات
  - ارزان‌تر بودن تجهیزات
  - کمتر بودن مواد دورریز قالب
  - کنترل بهتر سختی قالب
  - عیوب ریختگی در آن کمتر است.

شکل‌های (۶-۱۷) و (۶-۱۸) و (۶-۱۹) سه نوع فرآیند مختلف از روش مخزن جعبه‌ای را نشان می‌دهند. اگر مانند شکل (۶-۱۷) مدل و مخزن جعبه‌ای  $180^\circ$  حول محور خود بچرخدند (۶-۱۷-الف)، ماسه روی مدل به تدریج لغزیده و آنرا پرمی‌کند (۶-۱۷-ب)، (۶-۱۷-ج) در صورتی که مدل دارای گوشه‌های تیز باشد ممکن است در گوشه‌ها جای خالی ایجاد شود. این پدیده در شکل (۶-۱۷-د) نشان داده شده است. این عیب به دلیل نحوه حرکت و نیز سرعت کم ماسه است. وجود جاهای خالی باعث به هم خوردن دقت ابعادی و پوسته شدن قالب می‌شود (شکل ۶-۱۷-د).

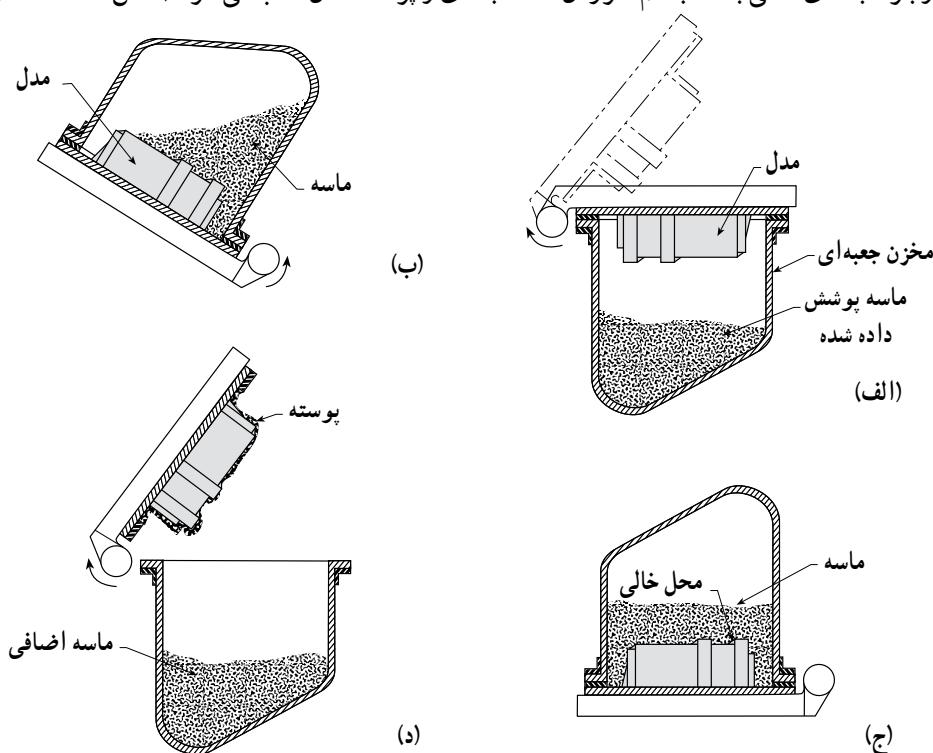

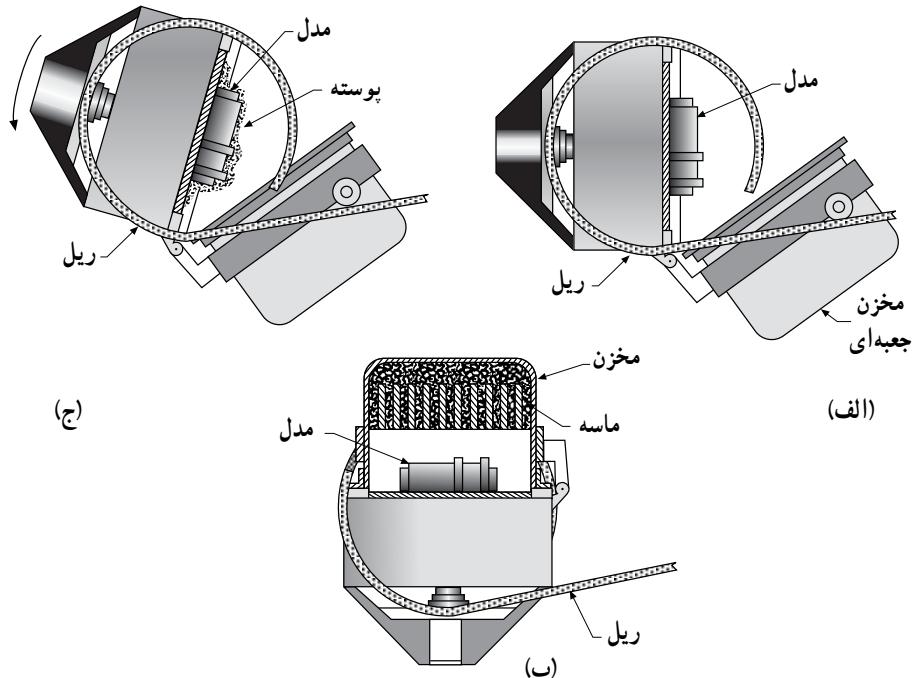


شکل ۱۸-۶

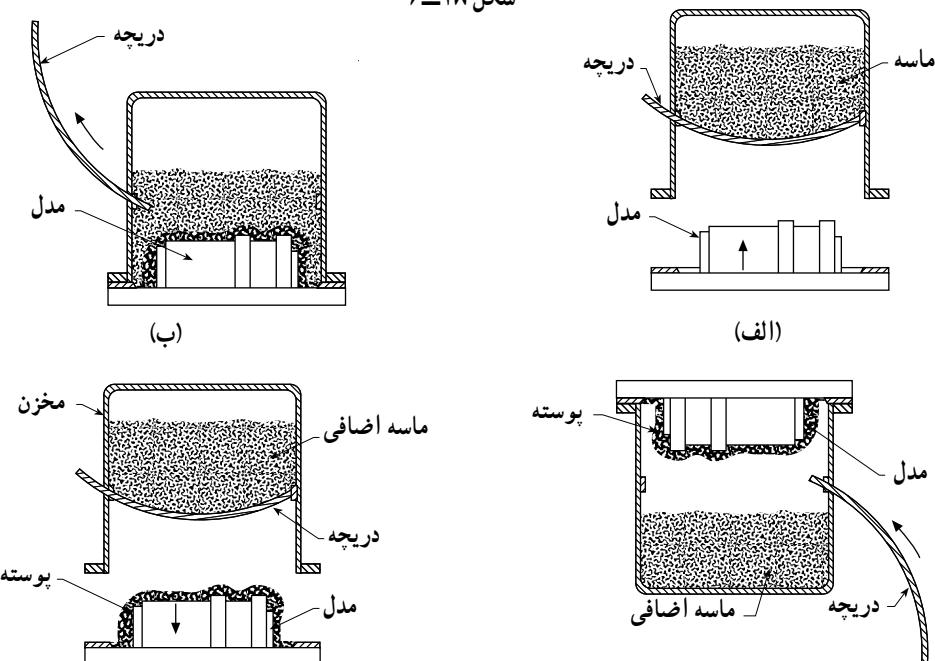

شکل ۱۹-۶

شکل های ۱۷-۶، ۱۸-۶ و ۱۹-۶ - روش های ریخته گری در قالب پوسته ای

**ب—روش دمشی قالب:** قالب‌های پوسته‌ای را همچنین می‌توان با دمیدن ماسه روی سطح گرم شده به دست آورد. شکل (۶-۲۰) به طور شماتیک نوعی از این گونه ماشین‌ها را نشان می‌دهد. مخلوط ماسه از منافذ مخصوص روی قالب گرم شده، دمیده می‌شود.

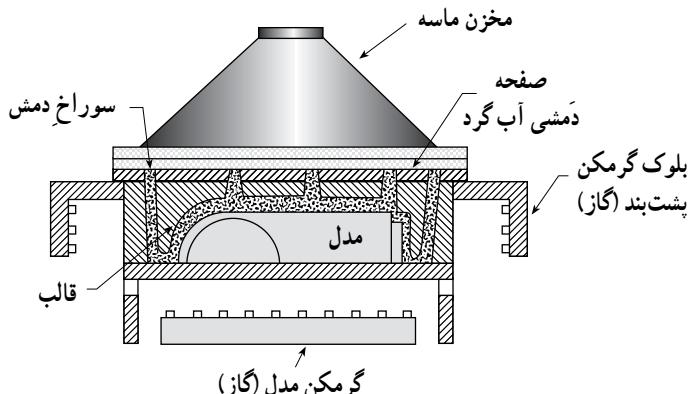

شکل ۶-۲۰—روش دمشی ریخته‌گری پوسته‌ای

مهم‌ترین مشکل این روش بالا رفتن وزن قالب است به گونه‌ای که قالب‌های تهیه شده دو تا سه برابر قالب‌های روش مخزن جعبه‌ای است. بالا رفتن هزینه‌های ساخت و تعمیر و نگهداری قالب، مسدود شدن منافذ عبور ماسه به دلیل مرطوب بودن ماسه و نیاز به مواد افزودنی از دیگر محدودیت‌های این روش است.

## ۶-۶—روش ریخته‌گری دقیق<sup>۱</sup>

**تعریف:** ریخته‌گری دقیق به روشنی اطلاق می‌شود که در آن قالب با استفاده از پوشاندن مدل‌های از بین‌رونده توسط دوغاب سرامیکی ایجاد می‌شود. مدل (که معمولاً از موم یا پلاستیک است) توسط سوزاندن یا ذوب کردن از محفظه‌ی قالب خارج می‌شود.

**ویژگی:** در روش‌های قالب‌گیری در ماسه، مدل‌های چوبی یا فلزی به منظور تعییه‌ی شکل قطعه در داخل مواد قالب مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این گونه روش‌ها مدل‌ها قابلیت استفاده مجدد را دارند ولی قالب فقط یک بار استفاده می‌شود. در روش دقیق هم مدل و هم قالب فقط یک بار استفاده می‌شود.

## ۱-۶-۶- مزایا و محدودیت‌ها

- الف - **مزایا:** مهم‌ترین مزایای روش ریخته‌گری دقیق عبارتند از :
- تولید انبوه قطعات با اشکال پیچیده که توسط روش‌های دیگر ریخته‌گری نمی‌توان تولید نمود توسط این فرآیند امکان‌پذیر می‌شود.
  - مواد قالب و نیز تکنیک بالای این فرآیند، امکان تکرار تولید قطعات با دقت ابعادی و صافی سطح یکنواخت را می‌دهد.<sup>۱</sup>
  - این روش برای تولید کلیه فلزات و آلیاژهای ریختگی به کار می‌رود. همچنین امکان تولید قطعاتی از چند آلیاژ مختلف وجود دارد.
  - توسط این فرآیند امکان تولید قطعاتی با حداقل نیاز به عملیات ماشین‌کاری و تمام‌کاری وجود دارد. بنابراین محدودیت استفاده از آلیاژهای با قابلیت ماشین‌کاری بد از بین می‌رود.
  - در این روش امکان تولید قطعات با خواص متالورژیکی بهتر وجود دارد.
  - قابلیت تطابق برای ذوب و ریخته‌گری قطعات در خلاً وجود دارد.
  - خط جدایش قطعات حذف می‌شود و نتیجتاً موجب حذف عیوبی می‌شود که در اثر وجود خط جدایش به وجود می‌آید.

ب - مهم‌ترین محدودیت‌های روش ریخته‌گری دقیق عبارتند از :

- اندازه و وزن قطعات تولید شده توسط این روش محدود بوده و عموماً قطعات با وزن کمتر از ۵ کیلوگرم تولید می‌شود.
  - هزینه‌ی تجهیزات و ابزارها در این روش نسبت به سایر روش‌ها بیشتر است.
- ۲-۶-۶- **أنواع روش‌های ریخته‌گری دقیق:** در این فرآیند دو روش متمایز در تهیه‌ی قالب وجود دارد که عبارتند از روش پوسته‌ای<sup>۲</sup> و روش تویر<sup>۳</sup>. به طور کلی این دو روش در تهیه‌ی مدل با هم اختلاف ندارند بلکه در نوع قالب‌ها با هم تفاوت دارند.

- ۳-۶-۶- **فرآیند قالب‌های پوسته‌ای سرامیکی در ریخته‌گری دقیق:** برای تولید قطعات ریختگی فولادی ساده‌ی کربنی، فولادهای آلیاژی، فولادهای زنگ نزن، مقاوم به حرارت و دیگر آلیاژهایی با نقطه ذوب بالای  $1100^{\circ}\text{C}$  این روش به کار می‌رود، شکل‌های (۶-۲۱) و (۶-۲۲) به طور

۱- «تکرار تولید یکنواخت» خاصیت مهمی در تولید انبوه قطعات ریخته‌گری می‌باشد که نشان‌دهنده‌ی تولید یکنواخت قطعات از لحاظ خواص مختلف مکانیکی، متالورژیکی و دقت ابعادی می‌باشد.

۲- Shell investment Process

۳- Solid investment Process

شماتیک روش تهیه‌ی قالب را در این فرآیند نشان می‌دهند که به ترتیب عبارتند از :

- الف – تهیه‌ی مدل‌ها : مدل‌های موئی یا پلاستیکی توسط روش‌های مخصوص تهیه می‌شوند.
- ب – مونتاژ مدل‌ها: پس از تهیه‌ی مدل‌های موئی یا پلاستیکی معمولاً تعدادی از آن‌ها (این تعداد بستگی به شکل و اندازه دارد) حول یک راهگاه به صورت خوش‌های مونتاژ می‌شوند (شکل‌های ۶-۲۱ و ۶-۲۴ - ب). در ارتباط با چسباندن مدل‌ها به راهگاه بار ریز روش‌های مختلف وجود دارند که سه روش معمول‌تر است و عبارتند از :

روش اول: محل اتصال در موم مذاب فرو برده می‌شود و سپس به محل تعیین شده چسبانده می‌شود (شکل ۶-۲۳).

روش دوم: این روش که به جوشکاری موئی معروف است بدین ترتیب است که محل‌های اتصال ذوب شده به هم متصل می‌گردند.

روش سوم: روش سوم استفاده از چسب‌های مخصوص است که محل اتصال توسط چسب‌های مخصوص موم یا پلاستیکی به هم چسبانده می‌شود.

روش اتصال مدل‌های پلاستیکی نیز شبیه به مدل‌های موئی می‌باشد.

ج – مدل خوش‌های و ضمائم آن در داخل دوغاب سرامیکی فرو برده می‌شود. در نتیجه یک لایه دوغاب سرامیکی روی مدل را می‌پوشاند (شکل‌های ۶-۲۱- ج و ۶-۲۲ مرحله ۴).

د – در این مرحله مدل خوش‌های در معرض جریان باران ذرات ماسه‌ی نسوز قرار می‌گیرد، تا یک لایه نازک در سطح آن تشکیل شود (شکل‌های ۶-۲۱- د و ۶-۲۲ مرحله ۵).

ه – پوسته‌ی سرامیکی ایجاد شده در مرحله‌ی قبل کاملاً خشک می‌شود تا سخت و محکم شود و مراحل «ج»، «د»، «ه» مجدداً برای چند بار تکرار می‌شود. تعداد دفعات این تکرار بستگی به ضخامت پوسته‌ی قالب مورد نیاز دارد. معمولاً مراحل اولیه از دوغاب‌هایی که از پودرهای نرم تهیه شده، استفاده شده و به تدریج می‌توان از دوغاب و نیز ذرات ماسه‌ی نسوز درشت‌تر استفاده نمود. صافی سطح قطعه‌ی ریختگی بستگی مستقیم به ذرات دوغاب اولیه و نیز ماسه‌ی نسوز اولیه دارد.

و – مدل موئی یا پلاستیکی توسط ذوب یا سوزاندن از محفظه قالب خارج می‌شوند، به این عملیات موم‌زدایی می‌گویند (شکل‌های ۶-۲۱- ه و ۶-۲۲ مرحله ۷). در عملیات موم‌زدایی باستی توجه نمود که انساط موم سبب تنفس و ترک در قالب نشود.


ز – در قالب‌های تولید شده عملیات باربریزی مذاب انجام می‌شود (شکل‌های ۶-۲۱- و ۶-۲۲ مرحله ۹).

ح—پس از انجماد مذاب، پوسته سرامیکی شکسته می‌شود (شکل‌های ۶-۲۱ و ۶-۲۲). مرحله (۱۰).

ط—در آخرین مرحله قطعات از راهگاه جدا می‌شوند (شکل‌های ۶-۲۱ ح و ۶-۲۲ مرحله ۱۱). مواد نسوز در فرآیند پوسته‌ای دقیق: نوعی سیلیس به دلیل انبساط حرارتی کم به طور گسترده به عنوان نسوز در روش پوسته‌ای دقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده‌ی نسوز برای ریخته‌گری آلیاژهای آهنی و آلیاژهای کبالت مورد استفاده قرار می‌گیرد.



زیرکنیم شاید بیشترین کاربرد را به عنوان نسوز در فرآیند پوسته‌ای دارد. این ماده بهترین کیفیت را در سطوح قطعه ایجاد نموده و در درجه‌ی حرارت‌های بالا پایدار بوده و نسبت به خوردگی توسط مذاب مقاوم است.


آلومین به دلیل مقاومت کم در برابر شوک حرارتی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به هر حال در برخی موارد به دلیل مقاومت در درجه‌ی حرارت بالا (تا حدود  $176^{\circ}\text{C}$ ) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

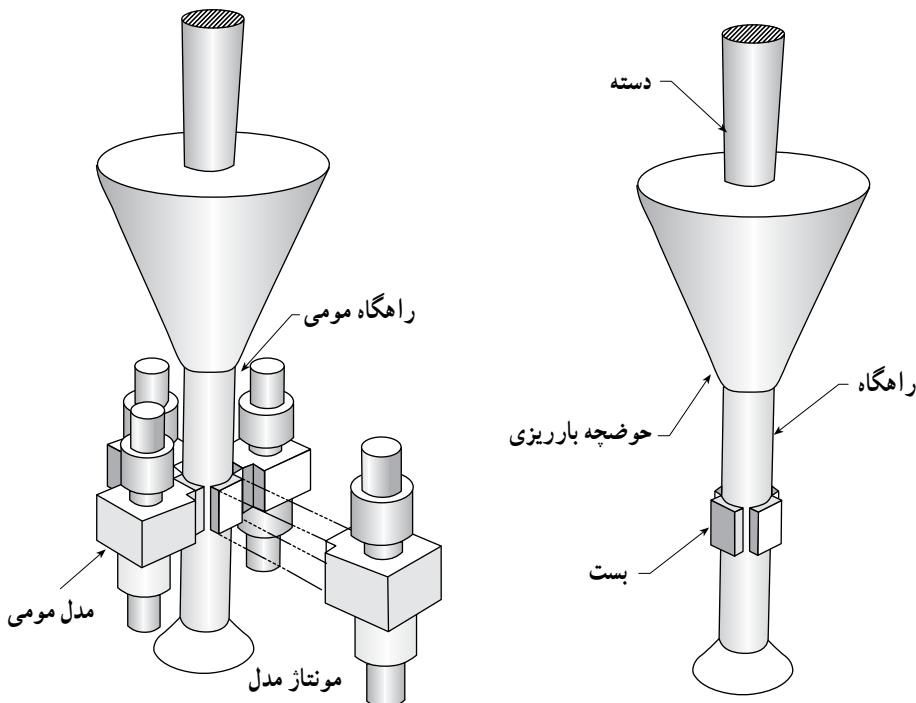


ب—مدلهای مومنی به راهگاه مومنی چسبانده می‌شوند

الف—مدل راهگاه مومنی

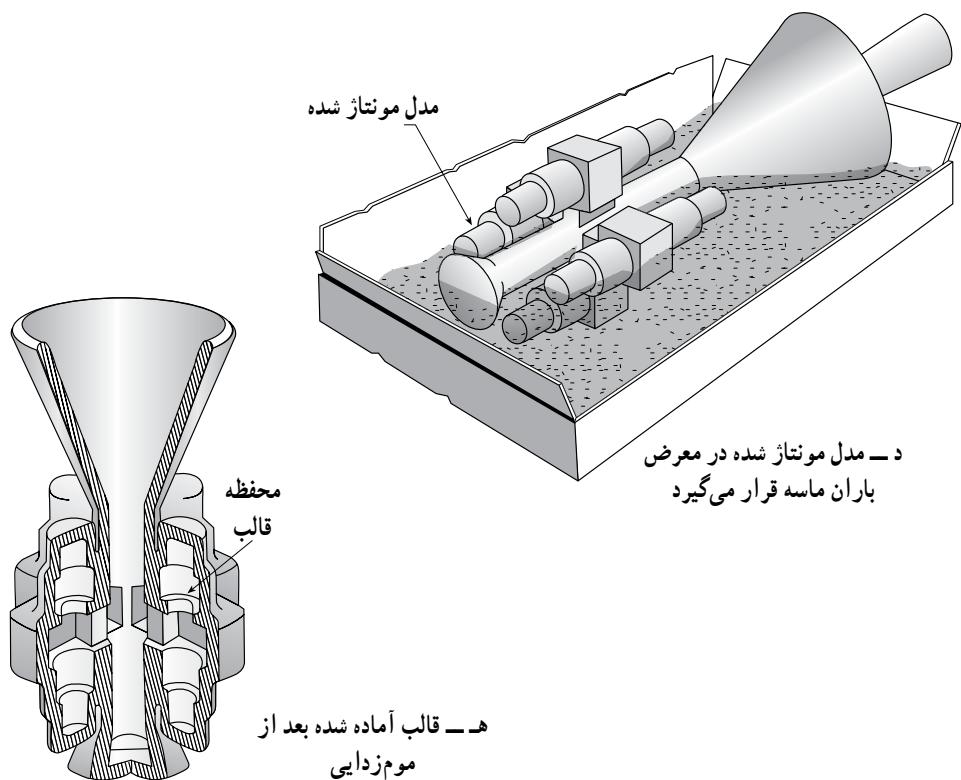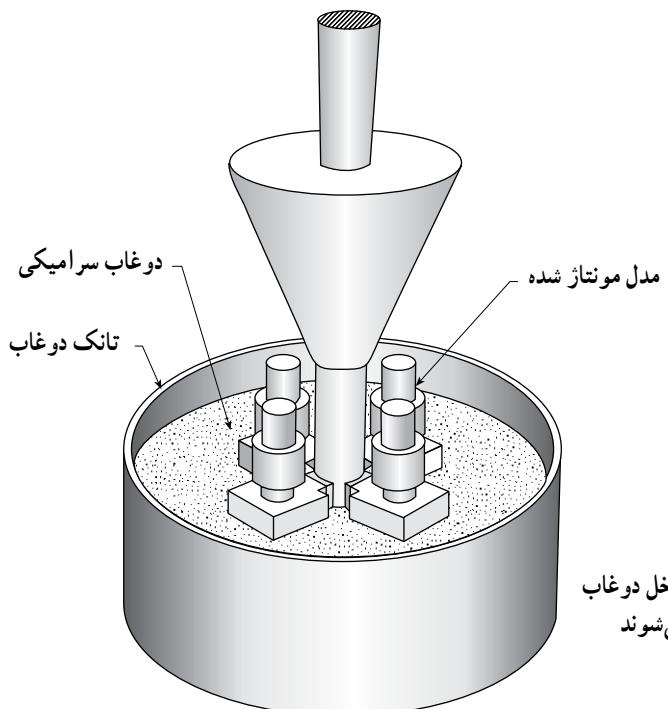


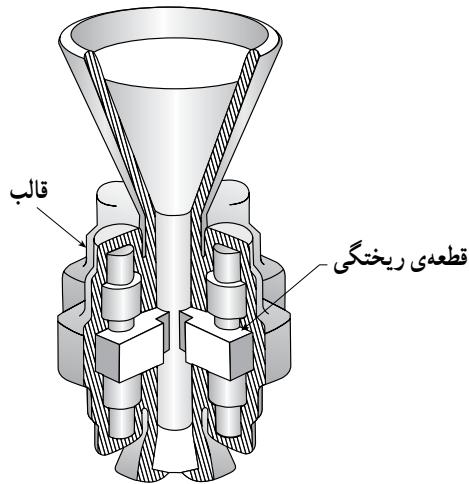

و— قالب پس از باربریزی

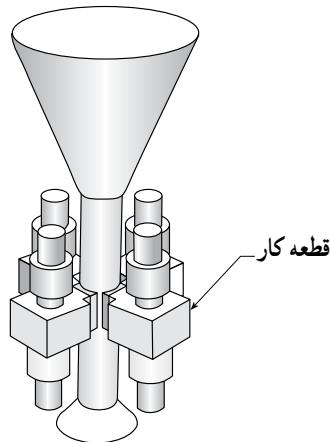



ز— قطعه‌ی جامد پس از شکستن پوسته‌ی قالب

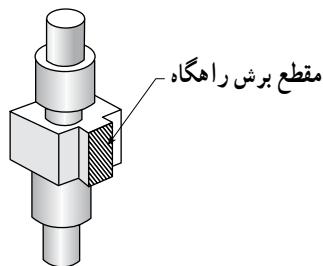

ح— یک قطعه‌ی ریخته شده پس از جداسازی از راهگاه

شکل ۲۱-۶— مراحل تولید قطعات در فرآیند قالب‌های پوسته‌ای سرامیکی دقیق

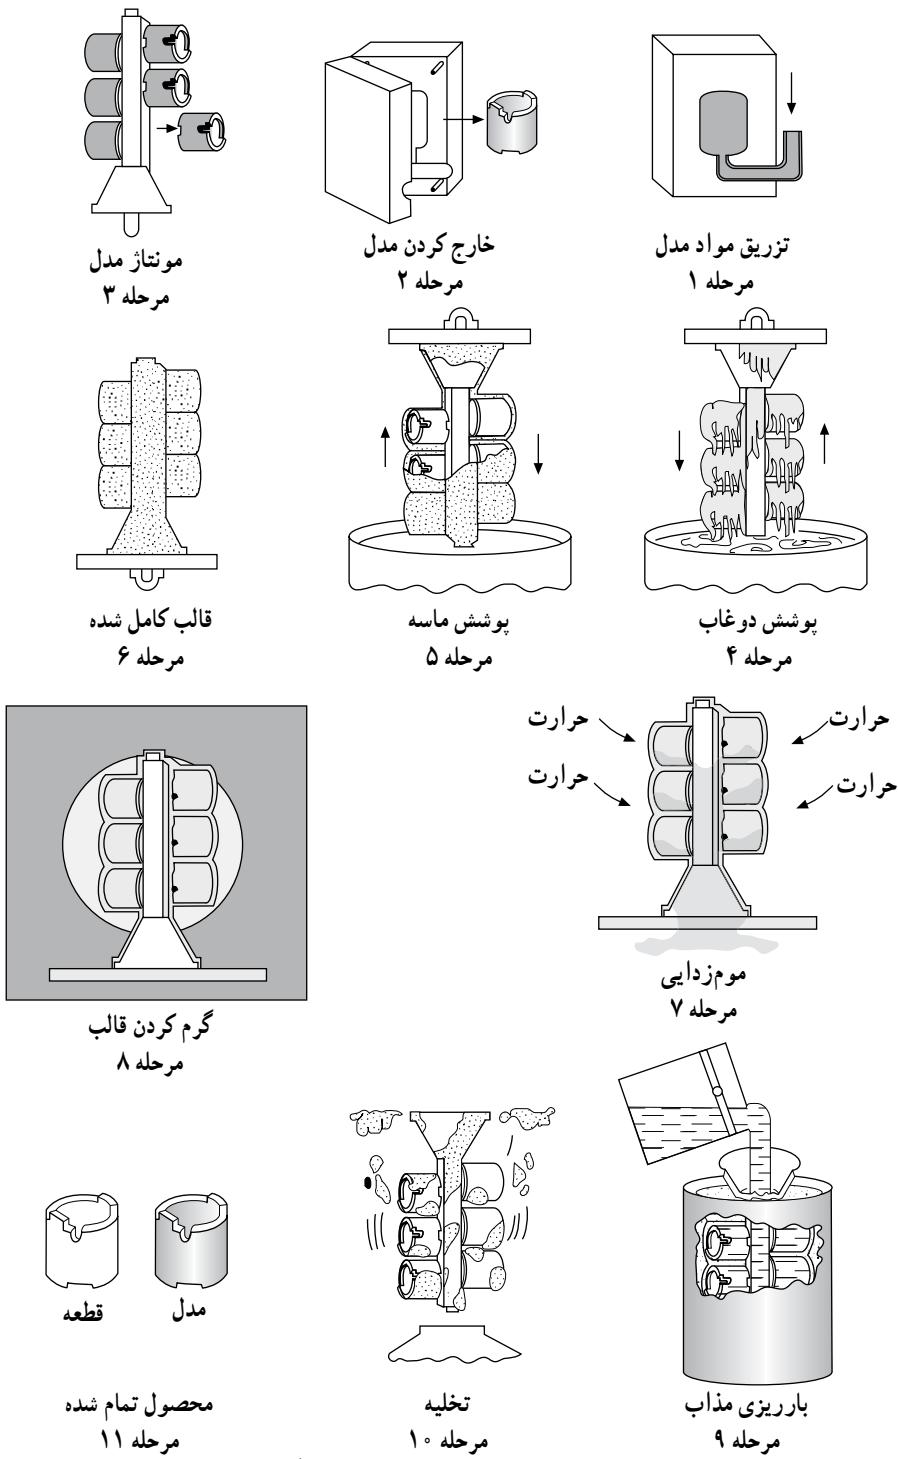

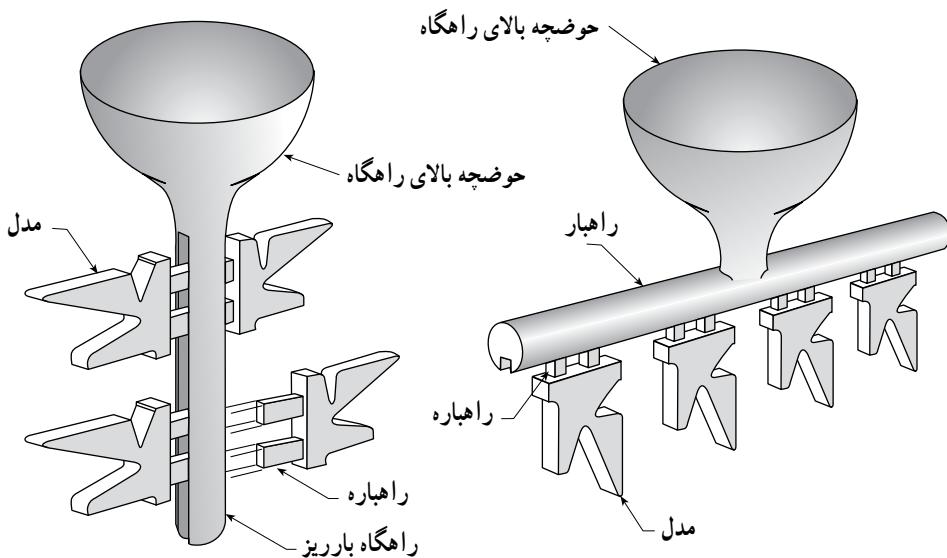

شکل ۲۳-۶- عملیات مونتاژ و سوار کردن مدل های مومنی روی سیستم راهگاهی

**چسبها:** مواد نسوز به وسیله‌ی چسب‌ها به یکدیگر می‌چسبند این چسب‌ها عموماً شیمیایی می‌باشند مانند سیلیکات‌اتیل، سیلیکات سدیم و سیلیس کلوئیدی. سیلیکات‌اتیل باعث پیدا‌یاش سطح تمام شده بسیار خوب می‌شوند. سیلیس کلوئیدی نیز باعث به وجود آمدن سطح تمام شده‌ی عالی می‌شود.

**اجزای دیگر:** یک ترکیب مناسب علاوه بر مواد فوق شامل مواد دیگری است که هر کدام به منظور خاصی استفاده می‌شود. این مواد به این شرح است :

- مواد کنترل کننده‌ی ویسکوزیته.

- مواد ترکننده جهت کنترل سیالیت دوغاب و قابلیت مرطوب‌سازی مدل.

- مواد ضد کف جهت خارج کردن حباب‌های هوا.

- مواد ژلاتینی جهت کنترل در خشک شدن و تقلیل ترک‌ها.

۴-۶- فرآیند تهیه قالب‌های توپر در ریخته‌گری دقیق: شکل‌های (۲۴-۶ و ۲۵-۶)

به طور شماتیک مراحل تهیه قالب به روش توپر را نشان می‌دهد که عبارتند از :

الف - تهیه‌ی مدل‌های ذوب شونده (شکل ۲۴-۶الف).


ب - مونتاژ مدل‌ها : این عملیات در قسمت ۳-۶-۶-ج توضیح داده شده (شکل ۲۴-۶ب).

ج - مدل‌های خوش‌های و ضمایم آن در داخل درجه‌ای قرار می‌گیرد و دوغاب سرامیکی اطراف آن ریخته می‌شود تا درجه با دوغاب دیرگداز پر شود. به این دوغاب، دوغاب پشت بند نیز گفته می‌شود. این دوغاب در هوا سخت می‌شود و بدین ترتیب قالب به اصطلاح توپر تهیه می‌شود (شکل ۶-۲۴).


د - عملیات باربیزی انجام می‌شود (شکل ۶-۲۴-د).

ه - قالب سرامیکی پس از انجماد مذاب شکسته می‌شود (شکل ۶-۲۴-ه).


و - قطعات از راهگاه جدا می‌شوند (شکل ۶-۲۴-و).

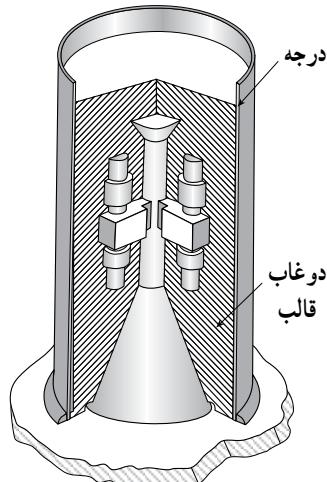

ج - قرار گرفتن مدل مونتاژ در داخل درجه

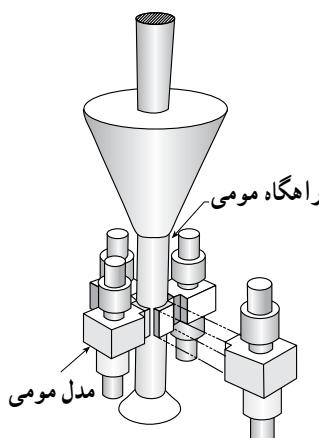


ب - مونتاژ مدل (مدل موئی روی راهگاه موئی چسبانده می‌شود)

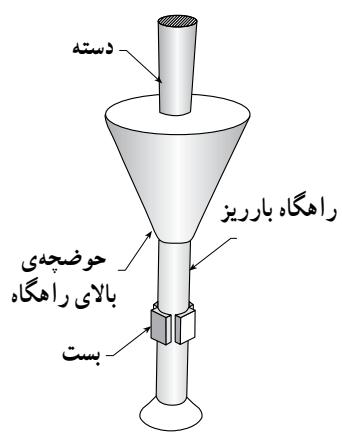


الف - مدل راهگاه موئی



و - یک قطعه کار

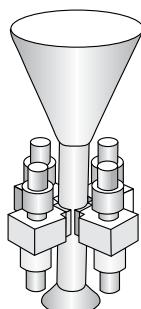


ه - جداسازی قالب از قطعه

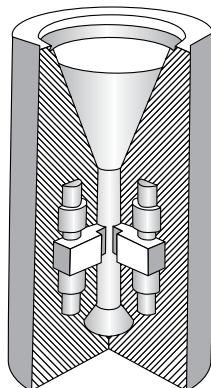

د - باربیزی

شکل ۶-۲۴ - مراحل تولید قطعات در روش قالب‌های توپر ریخته‌گری دقیق

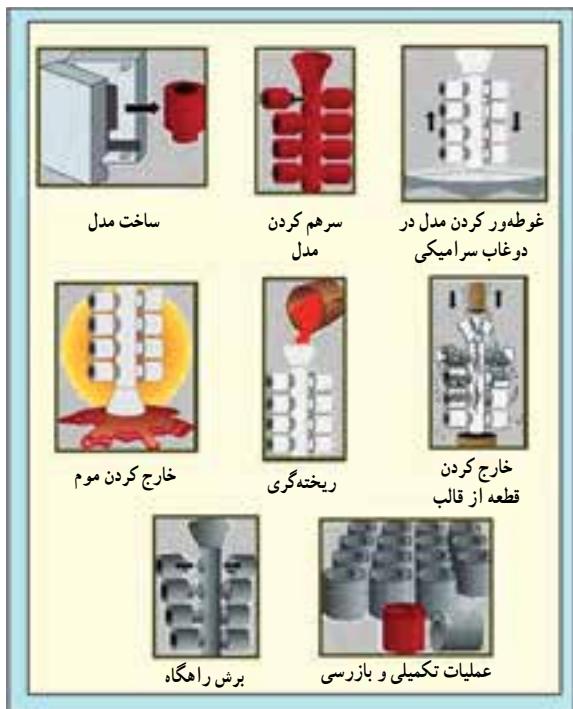

شکل ۲۴-۶- مراحل شماتیک تولید قطعات در روش قالب‌های توپر ریخته‌گری دقیق

### پرسش‌ها

- ۱- ریخته‌گری در قالب‌های موقت را تعریف نمایید.
- ۲- مزایا و محدودیت‌های روش ریخته‌گری در ماسه‌ی تر را نام ببرید.
- ۳- روش قالب‌گیری دستی را تعریف نموده و ویژگی‌های آن را بیان نمایید.
- ۴- اساس کار روش قالب‌گیری ماشینی را به طور خلاصه توضیح دهید.
- ۵- ویژگی‌های ماشین‌های قالب‌گیری ضربه‌ای ساده را توضیح دهید.
- ۶- ویژگی‌های ماشین‌های قالب‌گیری فشاری را توضیح دهید.
- ۷- ویژگی‌های ماشین‌های قالب‌گیری ضربه‌ای - فشاری را توضیح دهید.
- ۸- ویژگی‌های ماشین ماسه پرتاپ کن را توضیح دهید.
- ۹- قالب‌های خشک شده‌ی سطحی را تعریف نموده و ویژگی‌های آن را بیان نمایید.
- ۱۰- قالب‌های کاملاً خشک را تعریف نموده و ویژگی‌های آن را بیان نمایید.

- ۱۱- مزایا و محدودیت‌های روش قالب‌گیری خشک را توضیح دهید.
- ۱۲- ویژگی‌های روش  $\text{CO}_2$  را توضیح دهید.
- ۱۳- مراحل تولید قالب به روش  $\text{CO}_2$  را شرح دهید.
- ۱۴- مزایا و محدودیت‌های روش ریخته‌گری در قالب  $\text{CO}_2$  را نام ببرید.
- ۱۵- واکنش سیلیکات سدیم و دی‌اکسید کربن را در روش  $\text{CO}_2$  توضیح دهید.
- ۱۶- ویژگی ماسه در روش  $\text{CO}_2$  را توضیح دهید.
- ۱۷- روش آماده‌سازی ماسه را در فرآیند  $\text{CO}_2$  توضیح دهید.
- ۱۸- ریخته‌گری در قالب‌های پوسته‌ای را تعریف نمایید.
- ۱۹- مزایا و محدودیت‌های روش پوسته‌ای را نام ببرید.
- ۲۰- اجزای ماسه در روش بسته‌ای را نام ببرید.
- ۲۱- روش‌های تهیه مخلوط ماسه و رزین را توضیح دهید.
- ۲۲- روش‌های فرآیند پوسته‌ای را نام برد و در مورد آن‌ها مختصراً توضیح دهید.
- ۲۳- روش ریخته‌گری دقیق را تعریف نموده و در مورد ویژگی آن‌ها توضیح دهید.
- ۲۴- مزایا و محدودیت‌های فرآیند دقیق را نام ببرید.
- ۲۵- روش تهیه قالب را در قالب‌های پوسته‌ای سرامیکی ریخته‌گری دقیق توضیح دهید.