

۵-۳- آزمایش شماره ۵

بررسی ساختار میکروسکوپی چدن های خاکستری

- بررسی نمونه تعادلی آهن - گرافیت،

آستنیت اولیه از مذاب شروع می شود. در دمای یونکتیک، مذاب باقی مانده در فرایند تبدیل یوتکتیکی، منجمد می شود.
در آلیازهای هیپریوتکتیک، انجماد با رسوب لایه های نسبتاً ضخیم و بزرگ گرافیت، موسوم به گرافیت کیش شروع می شود.

در دمای 1153°C مذاب باقی مانده، به مجموعه آستنیت

و گرافیت یوتکتیکی تبدیل می شود.

پس از انجماد چدن خاکستری، در ادامه سرد شدن در

723°C در اثر فرآیند تبدیل یوتکتوئیدی آستنیت به فریت - پرلیت

و گرافیت تبدیل می شود.

در نتیجه ساختار نهایی شامل فریت و گرافیت و یا فریت

- پرلیت و گرافیت است.

شکل ۳-۲۷ ساختارهای مختلف چدن خاکستری را با

توجه به نمودار تعادلی آهن - گرافیت نشان می دهد.

در چدن هایی که گرافیت به وجود می آید به علت وجود

گرافیت در مقطع شکست رنگ آن خاکستری است بنابر این به

چدن خاکستری موسوم اند.

چدن های خاکستری قابلیت ماشین کاری، جذب ارتعاش

و شوک های حرارتی را دارند.

- انجماد آلیازهای یوتکتیک در دمای 1153°C و ترکیب


۴/۳ درصد کربن با فرآیند تبدیل

مذاب \leftarrow آستنیت (جامد) + گرافیت جامد

صورت می گیرد.

ساختار انجمادی شامل ورقه های سیاه گرافیت و زمینه

آستنیت است.

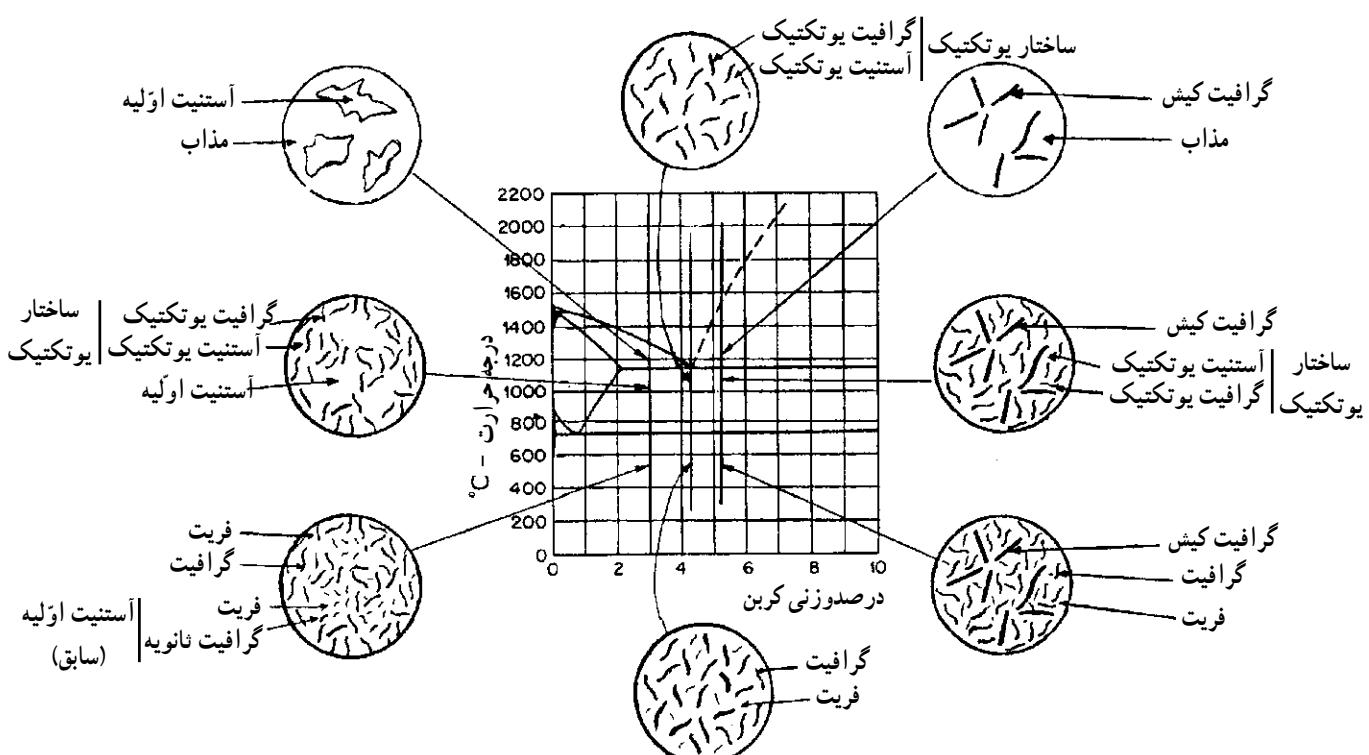

شکل ۳-۲۷- نمودار تعادلی آهن - گرافیت و نمایش شماتیک نحوه انجاماد، سرد شدن و تغییر ساختار میکروسکوپی آلیازهای یوتکتیک،

هیپریوتکتیک ها و هایپریوتکتیک

و در شکل ۳-۳۰ (ب) ساختار چدن خاکستری با زمینه فریتی - پرلیتی مشاهده می‌شود.



(الف)



(ب)

شکل ۳-۳۰

مواد و وسایل مورد نیاز:

نمونه‌هایی از چدن خاکستری (هیپریوتکتیک و هایپریوتکنیک)، ابزار و وسایل مطابق آزمایش ۲ مراحل انجام آزمایش

نمونه‌ها را پس از انتخاب و بریدن با رعایت نکات اینمی جهت متالوگرافی آماده سازی کنید و در دو مرحله مطابق ذیل عمل نمائید.

مرحله اول: نمونه آماده شده را قبل از اج در زیر میکروسکوپ قرار دهید و شکل گرافیت را مشاهده نمایید. مرحله دوم: نمونه‌ها را پس از پولیش مجدد، اچ نموده و ساختار میکروسکوپی آنها را مشاهده نموده و ساختار زمینه را شناسایی کنید.

تمرین: چند نمونه چدن خاکستری را متالوگرافی نموده مشاهدات خود را قبل و بعد از اج روی کاغذ رسم نمایید و فازها (گرافیت و زمینه) را مشخص کنید.

شکل ۳-۲۸ ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری هیپریوتکنیک را نشان می‌دهد. در این شکل آرایش لایه‌های گرافیت در زمینه قبل از اج دیده می‌شود.



شکل ۳-۲۸

شکل ۳-۲۹ ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری هایپریوتکنیک را نشان می‌دهد. در این شکل علاوه بر گرافیت یوتکنیکی، گرافیت کیش در زمینه قبل از اج دیده می‌شود.



شکل ۳-۲۹

در چدن‌های خاکستری پس از مطالعه گرافیت از نظر نوع، اندازه، نحوه پخش و پراکندگی و شکل که معمولاً به صورت پولیش شده (as-polish) انجام می‌شود برای مطالعه بر روی زمینه‌ی فلزی در چدن‌ها آن‌ها را با محلول مناسب اج می‌کنند. ساختار زمینه در چدن‌ها شبیه فولادهای است، یعنی یا به صورت فریتی، پرلیتی و یا به صورت مخلوطی از چند نوع فاز است. نمونه‌های چدن خاکستری به شکل ۳-۳۰ می‌باشند. در شکل ۳-۳۰ (الف) ساختار یک چدن خاکستری با زمینه‌ی کامل‌پرلیتی مشاهده می‌شود.

۶-۳- آزمایش شماره ۶


بررسی ساختار میکروسکوپی چدن‌های داکتیل (نشکن)

چدن‌های داکتیل: در چدن‌های داکتیل گرافیت به صورت

کروی شکل وجود دارد. این چدن طی فرایندی در عملیات ذوب و ریخته‌گری به وجود می‌آید. بدین صورت که پس از آماده شدن چدن مذاب مقداری منیزیم (به صورت فروسیلیکو منیزیم یا فرونیکل منیزیم) به آن اضافه می‌شود که این امر باعث تبدیل گرافیت از شکل ورقه‌ای به صورت کروی می‌گردد. گرافیت کروی در چدن باعث افزایش خواص مکانیکی به خصوص افزایش قابل ملاحظه‌ی چکش‌خواری می‌گردد. نحوه‌ی توزیع و شکل گرافیت‌ها در چدن‌های داکتیل نیز اثر مستقیم در خواص مکانیکی آن‌ها دارد (شکل ۳-۳۱).

همان‌طور که در شکل ۳-۳۱ مشاهده می‌شود گرافیت‌ها

به صورت کروی شکل هستند.

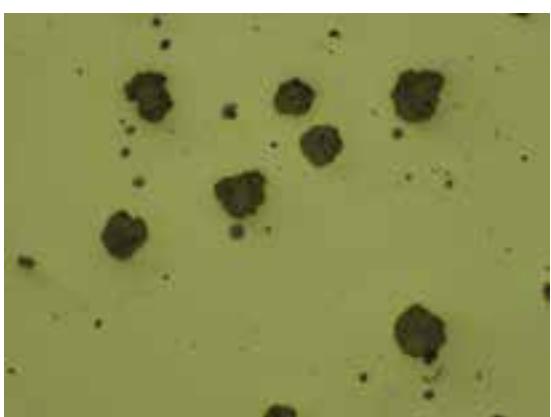


شکل ۳-۳۱

در شکل ۳-۳۲ چدن داکتیل با زمینه‌ی کاملاً فریتی مشاهده می‌شود.



شکل ۳-۳۴

نکته‌ی مهم: در انواع چدن‌هایی که دارای گرافیت هستند نظیر چدن خاکستری - مالیبل و داکتیل در مرحله‌ی اول متالوگرافی، که مطالعه بر روی گرافیت‌هاست، نمونه‌ها به صورت پولیش شده در زیر میکروسکوپ قرار می‌گیرند، یعنی برای مشاهده گرافیت‌ها نیازی به اج کردن نیست.

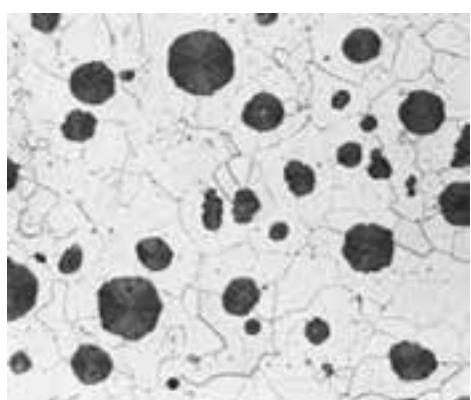

شکل ۳-۳۲- چدن داکتیل با زمینه فریتی $\times 100$

مرحله اول: نمونه آماده شده را قبل از اچ در زیر نمونه هایی از چدن داکتیل (شکن) بازمینه فریت، پرلیت و میکروسکوپ قرار دهید و شکل گرافیت را مشاهده نمایید.	مواد و وسایل مورد نیاز یا فریت و پرلیت
مرحله دوم: نمونه ها را پس از پولیش مجدد، اچ نموده و ساختار میکروسکوپی آن ها را مشاهده نماید و ساختار زمینه را شناسایی کنید.	ابزار و وسایل مطابق آزمایش ۲
تمرین: چند نمونه چدن داکتیل را متالوگرافی نموده، مشاهدات خود را قبل و بعد از اچ روی کاغذ رسم نماید و فازها (گرافیت و زمینه) را مشخص کنید.	مراحل انجام آزمایش: نمونه ها را پس از انتخاب و بریدن با رعایت نکات اینمی
	جهت متالوگرافی آماده سازی کنید و در دو مرحله مطابق ذیل عمل نماید.

۷-۳- آزمایش شماره ۷

بررسی ساختار میکروسکوپی چدن‌های مالیبل

چدن‌های مالیبل (چکش‌خوار): در این چدن‌ها گرافیت

به صورت برفکی شکل وجود دارد. این چدن‌ها طی یک سری

فرایند عملیات حرارتی بروی چدن‌های سفید به وجود می‌آیند.

بدین صورت که ابتدا چدن را به صورت چدن سفید ریخته گرفت

نموده و سپس طی یک عملیات حرارتی در دمای بالا و زمان

نسبتاً طولانی باعث تجزیهٔ سماتیت شده و در نتیجه گرافیت


به وجود می‌آید. این نوع گرافیت به صورت گلوله‌های برف بوده

و به همین دلیل به گرافیت برفکی نیز معروف است. چدن‌های

مالیبل دارای خواص مکانیکی بهتری نسبت به چدن‌های

خاکستری هستند. شکل ۳-۳۵ چدن مالیبل را قبل از اج نشان

می‌دهد.

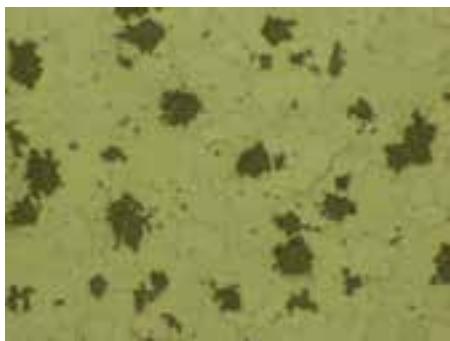

شکل ۳-۳۶- چدن مالیبل با زمینهٔ کاملاً فریتی $\times 100$

مواد و وسائل موردنیاز

نمونه‌هایی از چدن مالیبل، ابزار و وسائل مطابق آزمایش


شماره ۲

مراحل انجام آزمایش:

نمونه‌ها را پس از انتخاب و بریدن با رعایت نکات اینمی جهت
متالوگرافی آماده سازی کنید و در دو مرحله مطابق ذیل عمل نمایید.

مرحله اول: نمونه آماده شده را قبل از اج در زیر
میکروسکوپ قرار دهید و شکل گرافیت را مشاهده نمایید.

مرحله دوم: نمونه‌ها را پس از پولیش مجدد، اچ نموده و
ساختار میکروسکوپی آن‌ها را مشاهده نموده و ساختار زمینه را
شناسایی کنید.

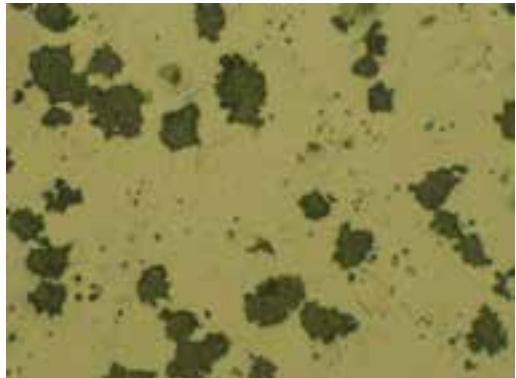

شکل ۳-۳۵- چدن مالیبل فقط گرافیت‌ها نشان داده شده‌اند.

تمرین ۱

چند نمونه از اتصالات آب نظیر زانویی، سهراهی از جنس
چدن مالیبل را متالوگرافی نموده، مشاهدات خود را قبل و بعد از اج
روی کاغذ رسم نماید و فازها (گرافیت و زمینه) را مشخص کنید.

همان‌طور که در شکل ۳-۳۶ مشاهده می‌گردد پس از اج

گرافیت به صورت گلوله‌های برف به رنگ سیاه دیده می‌شود و

مرزدانه‌های فریت نیز مشاهده می‌گردد.

تمرین ۲

نمونه‌ای از جنس چدن نامشخص انتخاب نموده پس از
متالوگرافی نوع چدن را مشخص کنید.

عملیات حرارتی فولادها و چدن‌ها

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

۱- با عملیات حرارتی آشنا شود و تجهیزات و روش‌های مختلف آن را شناسایی نماید.

۲- روش‌های مختلف عملیات حرارتی روی فولادها و چدن‌ها را انجام دهد.

۳- تأثیر عملیات حرارتی در ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی فولادها و چدن‌ها را بررسی کند.

۴- عملیات حرارتی^۱

برای مدت زمانی مشخص و سپس سرد کردن با سرعت معین و کنترل شده در محیط‌های خنک کننده اطلاق می‌گردد. بنابراین در عملیات حرارتی علاوه بر اهمیت عوامل دما و زمان سرعت گرم کردن و سرد کردن نیز مهم خواهد بود.

در عملیات حرارتی معمولاً از نمودارهای تعادلی استفاده می‌شود. این نمودارها موقعیت‌هایی را که مواد در حالت تعادل تمایل به رسیدن به آن‌ها را دارند بر حسب تغییرات دما و عناصر آلیازی مشخص می‌کنند اما حالت یا موقعیت نهایی موردنظر در عملیات حرارتی می‌تواند موقعیتی تعادلی یا غیرتعادلی باشد. عملیات حرارتی به منظور دستیابی به ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی موردنظر بر روی فلزات و آلیاژهای آن‌ها انجام می‌شود. فرآیندهای عملیات حرارتی مطابق اهداف صنعتی موردنظر نامگذاری شده‌اند مانند عملیات حرارتی به منظور سخت کردن، نرم کردن، همگن سازی، تنش زدایی وغیره

تا قبل از قرن نوزدهم علم سخت کردن فلزات در پرده‌ای از ابهام و اسرار قرار داشت و سخت کردن فلزات به خصوص فولادها تیجه‌های تجربه‌های شخصی آهنگران و فلزکاران بود. به همین دلیل ساخت ابزارهای برنده مانند شمشیر، چاقو و غیره که عمده‌ترین ابزارها برای سخت کردن بود به روش‌های مختلف انجام می‌گرفت.

اما از قرن نوزدهم به بعد با استفاده از میکروسکوپ‌های مختلف (نوری، الکترونی و ...) و آنالیز کننده با اشعه ایکس، از نظر علمی پیشرفتهای وسیعی در عملیات حرارتی انجام شد و مطالعات دقیقی در زمینه طبیعت، مکانیزم و چگونگی تغییر حالت فلزات انجام گردید؛ به طوری که امروزه عملیات حرارتی، خود بخشی از تولید بوده و تصور تولید اجزای ماشین‌آلات بدون عملیات حرارتی امکان‌پذیر نیست.

عملیات حرارتی عموماً به فرآیندی شامل عملیات، گرم کردن تا دمای معین پایین‌تر از دمای ذوب و نگهداری در آن دما

نمک مورد استفاده ختنی می‌باشد. استفاده از این نوع کوره‌ها بهترین راه پرای جلوگیری از تغییر ترکیب شیمیایی فولاد می‌باشد.

شکا ۱-۴ حند نمونه از کوههای حمام نمک و حدول ۱-۴

مشخصات تعدادی از نمک‌های خنثه مورد استفاده در حمام‌های


نمک عملیات حرارتی را نشان می دهد.

۱-۴- ابزار و تجهیزات مورد نیاز در عملیات حرارتی


۱-۴-کوره‌ها

—کوره‌های حمام نمک: چون زمان لازم برای آستینیته کردن قطعات در حمام‌های نمک نسبتاً کوتاه بوده و به علاوه


گرمايش از داخل

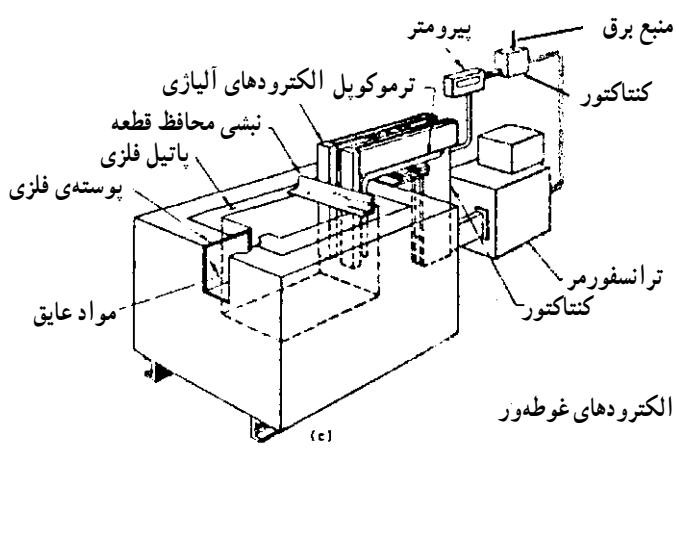

گرمايش از بیرون

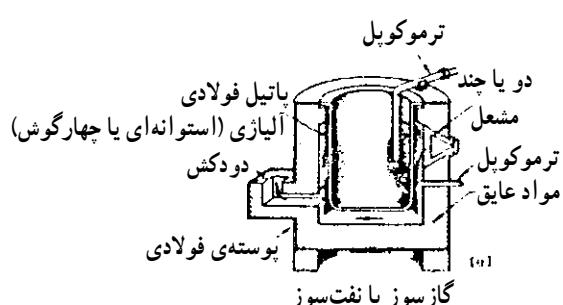

پاٹیل آلیاڑی

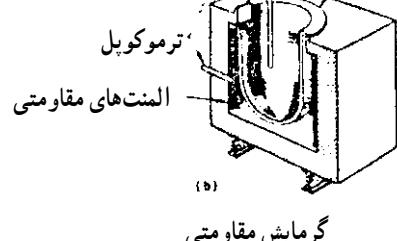

The diagram illustrates a microwave oven's control circuit. A power cord enters from the bottom right, connected to a three-pronged plug. The plug connects to a transformer, which is labeled 'ترانسفورمر' (Transformer). The primary winding of the transformer connects to a 'كنتاكتور' (Contactor) on the left. The contactor's coil is labeled 'منبع برق' (Power source). The contactor's contacts connect to the main circuit. The secondary winding of the transformer connects to a 'نک پیرومتر' (Pyrometer probe) at the top, which is inserted into the oven cavity. Inside the oven cavity, there is a 'ترموکوبل' (Thermocouple) probe. The pyrometer probe and the thermocouple probe both connect to a central electronic component labeled 'آب خنک کننده' (Cooling fan driver). This driver also receives input from a 'کتروودها' (Ceramic waveguide) located above the cooling fan. The entire assembly is housed within a metal cabinet.

شکل ۱-۴- انواع کوره‌های حمام نمک

جدول ۱-۴-مشخصات نمک‌های خنثی مورد استفاده در حمام‌های نمک عملیات حرارتی

ردیف	نوع نمک	فرمول شیمیایی	درصد وزنی	درجة حرارت ذوب-°C	درجہ حرارت کار-°C
۱	کلرید سدیم کربنات سدیم	NaCl Na ₂ CO ₃	۵۰ ۵۰	۵۶۵	۵۹۰-۹۰۰
۲	کلرید سدیم کلرید کلسیم	NaCl CaCl ₂	۵۰ ۵۰	۵۹°	۶۳°-۸۵°
۳	کلرید سدیم کلرید باریم	NaCl BaCl ₂	۲۰ ۸۰	۶۳۵	۶۷۵-۱۰۶°
۴	کلرید سدیم کلرید پتاسیم	NaCl KCl	۴۵ ۵۵	۶۶°	۶۷۵-۹۰۰
۵	نیترات پتاسیم نیترات سدیم	KNO ₃ NaNO ₃	۵۵ ۴۵	۱۵۳	۱۷°-۵۰۰
۶	کربنات سدیم	Na ₂ CO ₃	۱۰۰	۳۲۲	۳۵°-۷۰۰
۷	کربنات پتاسیم	K ₂ CO ₃	۱۰۰	۳۶°	۴۰°-۶۵°
۸	کربنات سدیم کربنات پتاسیم	Na ₂ CO ₃ K ₂ CO ₃	۳۷ ۶۳	۱۵۹	۱۸°-۳۵°

—کوره‌های الکتریکی: شکل ۴-۲ نمونه‌هایی از کوره مختلف وجود دارند.

را نشان می‌دهد. این کوره‌ها الکتریکی هستند و در اندازه‌های



(الف)



(ب)



(ب)

شكل ٤_٢

— کوره‌های شعله‌ای (سوخت مایع یا گاز): در این نوع کوره‌ها محفظه‌ی گرمایی و قطعاتی که باید عملیات حرارتی دیده می‌شود. شوند توسط شعله گرم می‌شوند. این کوره‌ها در اندازه‌ها و انواع



(الف)



(ب)

شكل ۳-۴— کوره‌ی مداوم غلتکی

— کوره‌های خلا: گرم کردن قطعات در کوره‌های خلا این کوره‌ها که هوای محفظه‌ی حرارتی آن‌ها تا حد خلاً تخلیه می‌شود اساساً برای عملیات حرارتی پیشرفته و موارد خاص که روش جدیدی است که در کارهای متالورژیکی توسعه یافته است.



محفظه المنت‌های گرافیتی حرارتی

شکل ۴-۴- کوره‌ی خلا

— آب با اضافات مخصوص: با اضافه کردن بعضی مواد به آب امکان تهیه‌ی محیط کوئنچ‌کننده با خواص مطلوب وجود دارد. به عنوان مثال از موادی با نام تجاری Aquaquench-A می‌توان نام برد.

نیاز به حفظ ترکیب شیمیایی می‌باشد به کار می‌روند.

شکل ۴-۴- یک نوع کوره‌ی خلا را نشان می‌دهد.

— کوره‌ها با اتمسفرهای کنترل شده: استفاده از این نوع اتمسفرها که از گازهای محافظت تشکیل شده‌اند هم از نظر اقتصادی و هم از جنبه‌ی کاربردی یکی از بهترین روش‌ها برای عملیات حرارتی ابزارها و قطعات گران قیمت می‌باشد. این موضوع مخصوصاً در سخت کردن قطعات در مقیاس تولید انبوه صادق است.


۱-۴- محیط‌های خنک کننده

در عملیات حرارتی جهت سرد کردن با سرعت کنترل شده، قطعات را در محیط‌های خنک کننده مختلف قرار می‌دهند. مهم‌ترین این محیط‌ها به ترتیب شدت خنک کنندگی عبارت‌اند از:


— آب: آب قدیمی‌ترین محیط سرد کننده است. بیشترین قدرت سردکنندگی آب در درجه حرارت بین 20°C و 40°C می‌باشد. با اضافه کردن 1°C درصد کلرید سدیم (نمک‌طعم) و یا بی‌کربنات دو سود (جوش‌شیرین) به آب قدرت سرد کنندگی آن به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. مهم‌ترین نکته‌ی منفی در رابطه با آب سرعت یا قدرت سردکنندگی زیاد آن در محدوده‌ی حرارتی تشکیل ساختارهای غیرتعادلی می‌باشد.

— روغن: روغن در مقایسه با آب محیط سردکننده‌ی بسیار مایل‌تری می‌باشد. به همین دلیل استفاده از آن به عنوان محیط سخت کننده برای فولادهای کم آلیاژ تا آلیاژ متوسط محدود به قطعات با مقطع کوچک می‌شود. البته با ایجاد تلاطم یا گرم کردن از 40°C درجه الی 80°C قدرت سردکنندگی روغن افزایش می‌یابد.


— محلول آب و روغن: با مخلوط کردن آب و روغن (محلول در آب) به نسبت‌های مختلف، امکان تهیه‌ی محیط‌های سردکننده با قدرت‌های سردکنندگی مختلف وجود دارد.

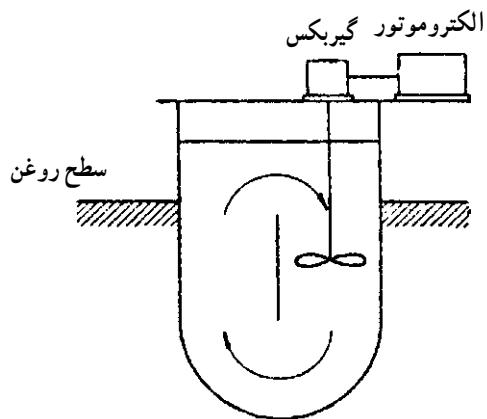

شکل ۵—۴—مخزن کوئنچ کننده مجهز به هم زن

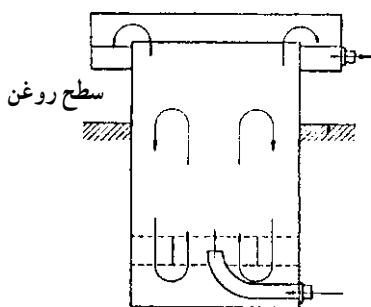

شکل ۶—۴—مخزن کوئنچ کننده مجهز به پمپ

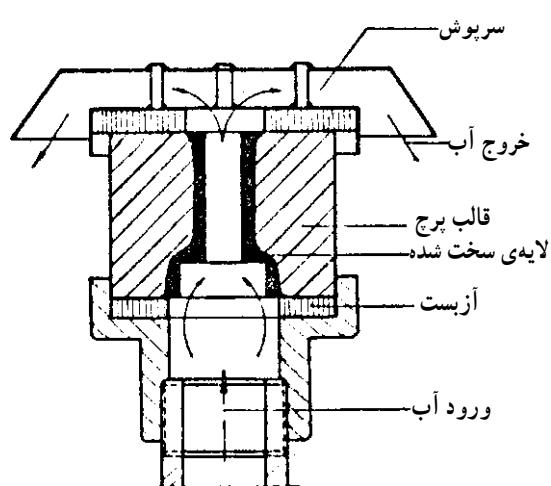

شکل ۷—۴—چگونگی کوئنچ کردن قالب پرج سرد توسط فواره

ملايم ترباشد احتمال تاب برداشت و يا تغيير شكل قطعه و در ضمن سرد شدن كمتر خواهد بود.

— هو: مقاطع نازک از فولادهای کم آلیاژ و هم چنین مقاطع نسبتاً ضخیم از فولادهای پرآلیاژ را، با استفاده از هوای فشرده و يا هوای آرام، به نحو موفقیت‌آمیزی می‌توان سخت کرد. از مزایای اين روش قابل اغماض بودن تغیيرشكيل و تاب برداشت احتمالي قطعه می‌شود و از جمله معايب عمدی اين روش احتمال اكسیده شدن سطوح قطعه می‌باشد.

— حمام‌های نمک: معمول ترین حمام نمک که به عنوان محیط سرد کننده از آن استفاده می‌شود شامل تقریباً نسبت‌های مساوی از نیتریت سدیم (NaNO_2) و نیترات پتاسیم (K_2NO_2) است. درجه حرارت کار برای این حمام بین 16°C تا 50°C می‌باشد. این نوع حمام‌ها معمولاً محیط‌های سرد کننده‌ی مناسبی برای سخت کردن فولادهایی هستند که در عین برخورداری از سختی پذیری نسبتاً خوب زیاد هم حجمی نباشند.

— مشخصات محیط‌های خنک‌کننده: نتایج حاصل از سرد کردن فولادها در یک محیط خنک‌کننده‌ی مشخص بستگی به درجه حرارت و میزان تلاطم محیط دارد.

— کنترل درجه حرارت: بهترین درجه حرارت برای آب 20°C الى 40°C و روغن 5°C الى 80°C می‌باشد. درجه حرارت حمام باید مرتبأ کنترل شده و سعی شود که حتماً در محدوده‌های حرارتی فوق نگه داشته شود.



— به هم زدن محیط — ایجاد تلاطم در محیط: برای سخت کردن قطعات حجمی، ایجاد تلاطم در محیط سرد کننده به کمک حرکت دادن قطعات در آن معمولاً امکان‌پذیر نیست. برای ایجاد تلاطم در مخازن آب و روغن معمولاً از پروانه‌ای مطابق شکل ۴—۵ و یا پمپ شکل ۴—۶ استفاده می‌کنند. در موردی که هدف سخت کردن سطوح داخل حفره‌ها و یا سوراخ‌های تعییه شده در داخل ابزارها یا قطعات فولادی می‌باشد از سیستمی مشابه با شکل ۴—۷ می‌توان استفاده کرد.

به عنوان مثال برای سخت کردن فولادهای ساده‌ی کربنی عملاً همیشه از آب استفاده می‌شود. هرچه فولاد آلیاژی تر باشد به محیط خنک‌کننده‌ی ملايم تری نیاز دارد. همچنین هرچه محیط


- قطعات نازک و تخت نظیر دیسک‌ها و تیغه‌های دیسکی باید همواره از طرف لبه، وارد مخزن کوئنچ کننده شوند.
- قطعات استوانه‌ای شکل نازک باید به نحوی وارد محیط سرد کننده شوند که محور طولی آن‌ها عمود بر سطح مایع باشد.
- قطعاتی که دارای سطح مقعر باشند، باید از طرف مقعر وارد حمام سرد کننده شوند و لا لایه‌ای از بخار در ناحیهٔ فوق تشکیل شده و از سخت شدن آن جلوگیری می‌کند. شکل ۴-۸ نحوهٔ صحیح وارد شدن و حرکت دادن را نشان می‌دهد.

روش‌های صحیح وارد کردن قطعات در محیط‌های خنک کننده: به طور کلی هنگام وارد کردن قطعات یا ابزارهای گرم در یک مایع سرد کننده اصول زیر باید رعایت شود.

- قطعات تشکیل شده از مقاطع ضخیم و نازک، باید ابتدا از طرف مقطع ضخیم وارد حمام کوئنچ کننده شوند.
- قطعات طویل و نازک نظیر، سرمه‌ها، قلاویزها، سربرقوها و فنرها باید منحصرًا به طور عمودی وارد محیط سرد کننده شوند.

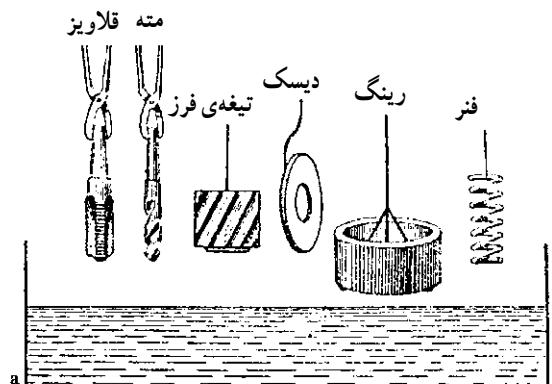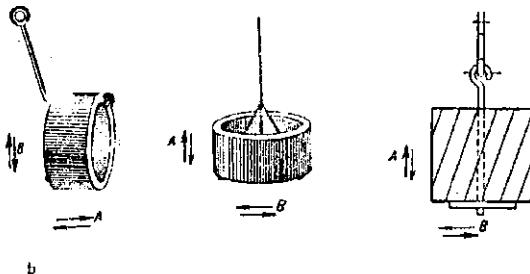

شکل ۴-۸-a: نحوهٔ وارد کردن صحیح برخی از ابزارها و قطعات مختلف در مخزن کوئنچ کننده b: نشان دادن نحوهٔ صحیح و غلط برای حرکت دادن برخی از ابزارها و قطعات صنعتی در مخزن کوئنچ کننده A: صحیح B: غلط

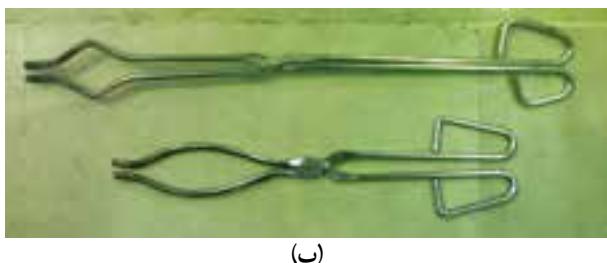

(ب)

شکل ۴-۹-۱-۴- انبر
جهت قرار دادن یا خارج کردن قطعات در داخل کوره عملیات حرارتی یا محیط خنک کننده از انبر استفاده می‌شود. شکل ۴-۹ انواع انبرها را نشان می‌دهد. جنس آن‌ها از فولاد و اندازه آن متناسب با ابعاد قطعه و کوره انتخاب می‌شود.



(الف)

شکل ۴-۹

مهم‌ترین این نکات عبارت‌اند از :

- ۱- هنگامی که کوره گرم است از نگاه کردن مستقیم به آن خودداری کنید و در صورت نیاز از عینک مناسب استفاده نمایید.
- ۲- از انبرهای مناسب و مطمئن جهت حمل قطعات داغ استفاده کنید.
- ۳- از قرار دادن قطعات ابزارهای مرطوب و روغنی به داخل کوره خودداری کنید.
- ۴- از وسایل مناسب نسوز استفاده کنید. (شکل ۴-۱)
- ۵- طرز صحیح استفاده از کوره‌ها را رعایت نمایید.



(ب)



(الف)



(ت)



(ب)


شکل ۴-۱

۴-۱-۴- ظرف محتوی مواد خنک کننده

حجم ظرف باید مناسب با تعداد و اندازه قطعات مورد نظر انتخاب گردد. به طوری که هنگام وارد کردن قطعه یا قطعات داغ به داخل آن دمای مایع خنک کننده تغییرات زیادی نداشته باشد.

۴-۲- نکات ایمنی در عملیات حرارتی

در عملیات حرارتی به دلیل کار در دماهای بالا و قطعات گرم توجه به نکات ایمنی از اهمیت زیادی برخوردار است.

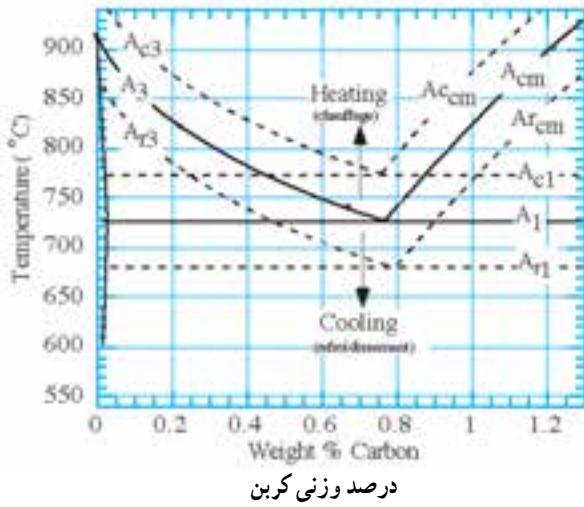

شکل ۱۱-۴- دماهای بحرانی برای حالت تعادل


دماهی بحرانی در گرم کردن با A_c و در سرد کردن با A_r و در حالت تعادل با A_e نشان داده می‌شود.

فولادهای ساده‌ی کربنی را گاهی بر حسب درصد کربن، به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌کنند.

فولادهای کم کربن تا حد اکثر ۲۵٪	درصد کربن
فولادهای با کربن متوسط از ۲۵٪ تا ۵۵٪	درصد
فولادهای بکربن: بشدت از ۵۵٪	درصد کربن

۴-۴- دگرگونی، یوتکتوئیدی

شکل ۴-۱۲ الف قسمتی از نمودار Fe-C را با مقیاس بزرگ‌تر در نقطه یوتکتوئید نشان می‌دهد. در این شکل ناحیه‌ی مربوط به استحاله آستنیت و ساختارهای میکروسکوپی حاصل، دراثر آهسته سرد کردن آن به طور شماتیکی نشان داده شده است. در این نمودار استحاله‌ی یوتکتوئیدی را می‌توان به صورت زیر نوشت:

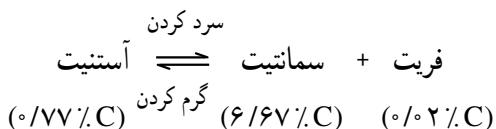

فازهای ذکر شده در بالا دارای ترکیب شیمیایی ثابت هستند.

۳-۴_عملیات حرارتی فولادها

فولادها بیشترین کاربرد را در صنعت و فن آوری دارند. کاربرد وسیع فولادها ناشی از خواص کاملاً متنوع آن هاست که به کمک تغییر در صد کریں و یا تغییر در صد عناصر آلیاژی و یا تغییر نوع عملیات حرارتی امکان بذیر است.

۱-۳-۴- عملیات حرارتی برای تشکیل

ساختارهای تعادلی: در این فصل روش‌های مختلف عملیات حرارتی که منجر به تشکیل ساختارهای تعادلی می‌شوند، بررسی خواهد شد.

این ساختارها که تماماً شامل فریت و سمنتیت ولی با توزیع‌های متفاوت‌اند، اکثراً به کمک حرارت دادن فولاد در دمای نسبتاً بالا و برای مدت زمان نسبتاً طولانی و سپس سرد کردن آهسته تا دمای اتاق بدهست می‌آیند.

از جمله خواص موردنظر در این عملیات عبارت اند از:
بهبود انعطاف پذیری، کاهش تنش های داخلی و باقیمانده از
عملیات قبل، بهبود قابلیت ماشین کاری و ایجاد یکنواختی در
ساختار.

عملیات حرارتی موردنظر در چهارچوب نمودار تعادلی آهن - کربن تشریح می شود.

۲-۳-۴- دماهای بحرانی: درجه حرارت‌های

استحالة، اغلب به دمای بحرانی موسوم‌اند و عبارت‌اند از دمای‌بایی که در آن‌ها تغییراتی در انتقال حرارت و یا حجم نمونه، در اثر گرم یا سرد کردن، ملاحظه می‌شود.


دهماهی بحرانی که در نمودار تعادلی Fe-C وجود دارد و از نظر عملیات حرارتی دارای اهمیت هستند عبارت اند از :
 A_۱ ، فصل مشترک منطقه‌ی دوفازی فریت - سماتیت و یکی از مناطق دوفازی فریت - آستنیت و یا سماتیت - آستنیت ؛
 A_۲ ، فصل مشترک منطقه‌ی دوفازی فریت - آستنیت و منطقه‌ی تک فازی آستنیت ؛ A_{cm} ، که فصل مشترک بین منطقه‌ی دوفازی سماتیت - آستنیت و منطقه‌ی تک فازی آستنیت می باشد . (شکا ۱۱-۴)

(شکا ۱۱-۴)


در فولادهایی که کربن آن‌ها بیش از یوتکتوئید است (هایپریوتکتوئید) در بین خطوط A_1 , A_{cm} , سماتیت تشکیل می‌شود و به ترتیب به فریت پروپوتوکتوئید و سماتیت پروپوتوکتوئید موسوم است. (شکل ۴-۱۲-پ).

استحاله در دمای ثابت $T = 727^\circ\text{C}$ انجام می‌گیرد.

شکل ۴-۱۲ ب نشان می‌دهد که در فولادهایی که کربن آن‌ها کمتر از یوتکتوئید باشد (هیپریوتکتوئید) در بین خطوط A_3 , A_1 فریت تشکیل می‌شود.

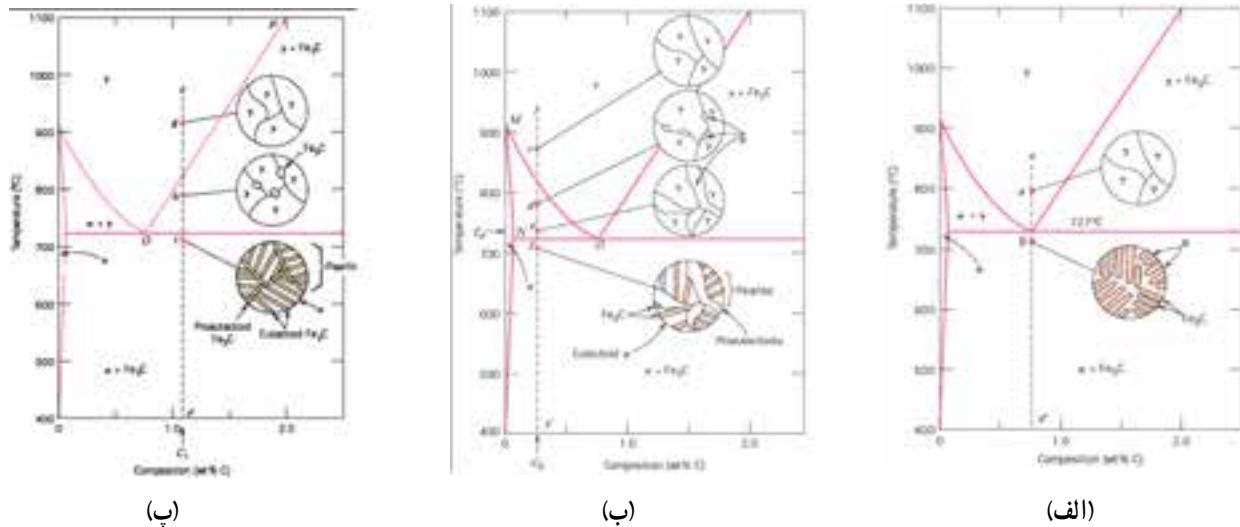


شکل ۴-۱۲

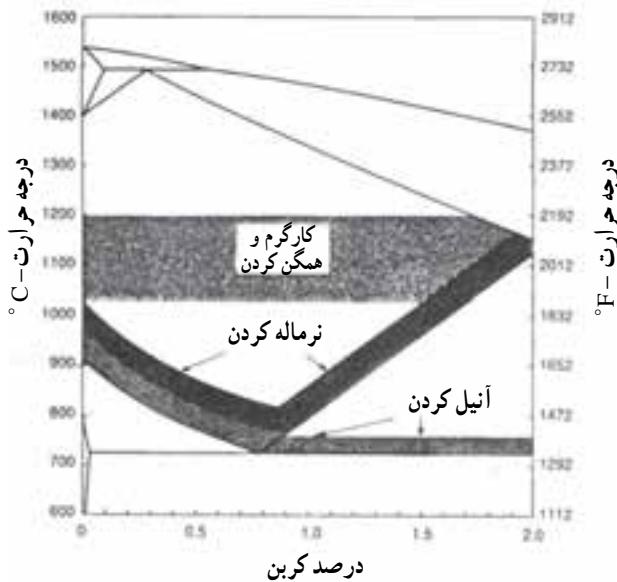

شکل ۴-۱۳-ناحیه‌ای از نمودار تعادلی آهن-کربن همراه با مناطق حرارتی مربوط به کار گرم، همگن کردن، نرماله کردن و آنیل کردن

۴-۵-روش‌های معروف عملیات حرارتی فولاد
۴-۵-۱-همگن کردن: قطعات ریخته شده دارای جداش موضعی و ترکیب شیمیایی غیر یک‌نواختی هستند که باعث افت خواص مکانیکی فولاد از جمله قابلیت کار گرم و یا سرد و هم‌چنین کاهش کیفیت و کارآیی عملیات حرارتی می‌شود. از این رو، ساختمان و ترکیب شیمیایی فولادهای ریخته شده باید به کمک عملیات حرارتی مناسب یک‌نواخت شود. برای این منظور طبق شکل ۴-۱۳ قطعات موردنظر را در دمای نسبتاً بالا $1000-1200^\circ\text{C}$ برای مدت زمان نسبتاً طولانی تا ۵ ساعت (این زمان بستگی به ابعاد و ترکیب شیمیایی قطعه دارد) حرارت داده و سپس آن‌ها را به آهستگی تا دمای اتفاق سرد می‌کنند.


این عملیات به عملیات همگن کردن (یک‌نواخت کردن) موسوم است، بنابراین پس از پایان عملیات، غیر یک‌نواختی ساختمان میکروسکوپی و ترکیب شیمیایی فولاد ازین می‌رود.

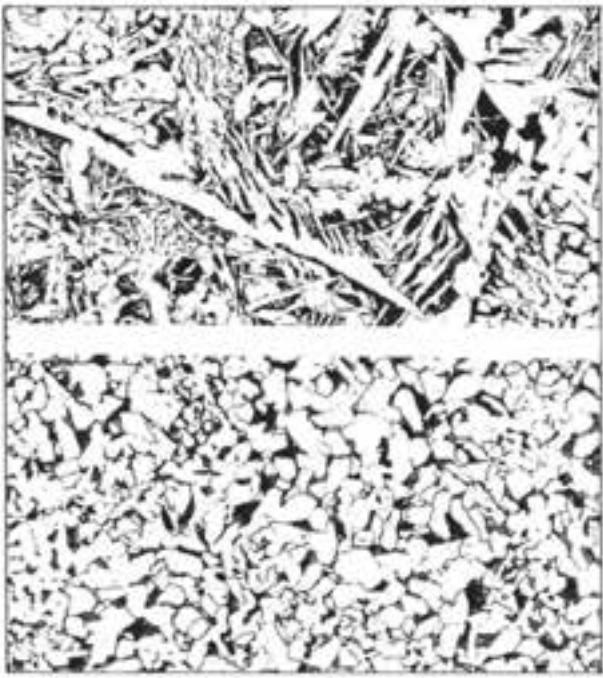

Steel casting 0.25% C, as cast (upper) normalized (lower)

شکل ۱۴-۴-الف- ساختار میکروسکوپی فولاد ریخته‌گری شده با ۰٪ کربن ۲۵

شکل بالا بعد از ریخته‌گری و شکل پایین نرماله شده را نشان می‌دهد.

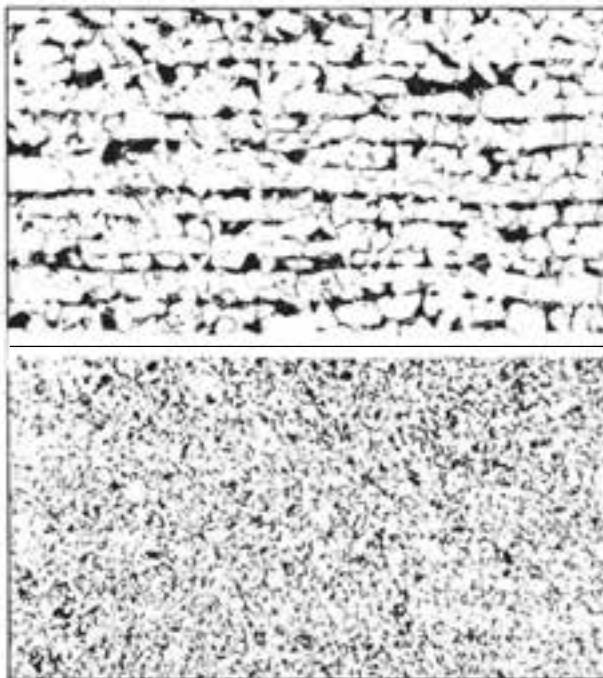

Sheet 0.25% C, as rolled (upper), normalized (lower)

شکل ۱۴-۴-ب- ساختار ورق فولادی کارگرم شده با ۰٪ کربن ۲۵


۴-۵-۲ آنیل کامل^۱: آنیل کامل عبارت است از حرارت دادن فولاد در منطقه‌ی حرارتی نشان داده شده در شکل ۱۳-۴ و سپس سرد کردن آهسته، معمولاً در کوره، تا این که آستینیت کاملاً تجزیه شود تحت شرایط فوق سرعت شدن در حدود ۰٪ درجه‌ی سانتی‌گراد بر ثانیه می‌باشد. همچنان که از شکل ۱۳-۴ مشخص است، دامنه‌ی حرارتی آستینیته کردن برای آنیل کامل، تابع درصد کردن فولاد می‌باشد. بدین صورت که برای فولادهای هیپریوتکتویید، حدود ۵۰°C بالای خط A₃ و برای فولادهای هایپریوتکتویید حدود ۵۰°C بالای خط A₁ می‌باشد.

۴-۵-۳ نرماله کردن^۲: نرماله کردن یکی دیگر از انواع روش‌های عملیات حرارتی است که ساختمان میکروسکوپی حاصل از آن همانند آنیل شامل پرلیت، مخلوطی از پرلیت و فریت و یا مخلوطی از پرلیت و سماتنتیت می‌باشد. با این حال تفاوت‌های مهمی بین نرماله کردن و آنیل کردن وجود دارد. در نرماله کردن درجه حرارت آستینیته کردن برای فولادهای هیپریوتکتویید کمی بالاتر از دامنه‌ی حرارتی مربوط به آنیل کردن است. در حالی که برای فولادهای هایپریوتکتویید از دامنه‌ی حرارتی در حدود ۵۰°C بالای A_{cm} استفاده می‌شود. (شکل ۱۳-۴) در نرماله کردن، قطعات پس از آستینیته شدن در هوا سرد می‌شود. تحت شرایط فوق سرعت سرد شدن در حدود ۱٪ تا ۱°C بر ثانیه می‌باشد.

در نرماله کردن، ساختمان آستینیت و همچنین توزیع عناصر آلیاژی، از یک نواختی بیشتری برخوردار است. یکی دیگر از اهداف مهم نرماله کردن عبارت است از ریز کردن دانه‌های درشتی که اغلب به هنگام کارگرم در درجه حرارت بالا و یا در ضمن ریخته‌گری و انجاماد به وجود آمده است (شکل ۱۴-۴).

آهنگ سرد شدن قطعه با تغییر ابعاد قطعه تغییر می‌کند. هرچه قطعه حجمی‌تر باشد، آهنگ سرد شدن قطعه کمتر است و مرکز قطعه به زمان بیشتری برای سرد شدن نیاز دارد.

عملیات نرماله کردن ممکن است در قطعات خیلی بزرگ و خیلی کوچک منجر به ایجاد تنش شود.

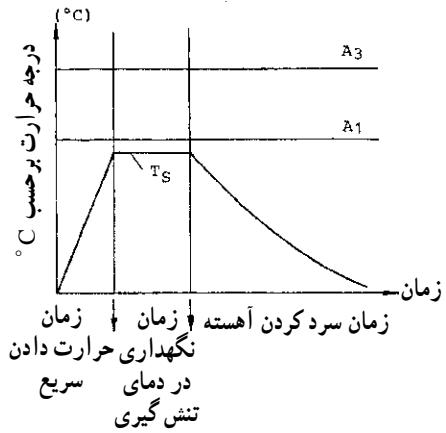

شکل ۴-۱۵- آنیل تنش گیری

۴-۵-۵- سخت کردن (آب دادن)^۲ : با این عملیات

حرارتی سختی و استحکام سایشی مواد افزایش می‌یابد. ابزارهای براده‌برداری و ابزارهایی که نیاز به تحمل بارهای سایش دارند توسط این روش سخت می‌شوند. در این روش قطعات را حدود ۵۰°C بالای خط A₁, A₃ حرارت می‌دهند. (شکل ۴-۱۳)

سپس به مدت زمان کافی در این دما نگه‌داری کرده و سپس در یک محیط سرد کنندهٔ مناسب کوئیج می‌کنند.

دماهی سخت کاری به نوع فولاد و نیز شکل و ابعاد قطعه کار بستگی دارد. برای قطعات نازک و پیچیده حد پایین و برای قطعات بزرگ و ساده حد بالای دماهی سخت کاری، که توسط تولیدکنندگان توصیه می‌شود، اعمال می‌گردد.

۴-۵-۶- تنش گیری^۱ : برخی از عملیات حرارتی و یا مکانیکی، در قطعات، ایجاد تنش‌های داخلی می‌کند که می‌تواند مخرب بوده و بر عملکرد قطعات مزبور تأثیر نامطلوب گذارد. تنش‌های داخلی حاصل، ممکن است منجر به تاب برداشت، ترک خوردن و یا انهدام قطعات در تنش‌هایی به مراتب کمتر از سطح تنش طراحی شده برای آن‌ها شود، از جمله منابع تنش‌های داخلی عبارت‌اند از :

(الف) غیریک‌نواخت سرد شدن نقاط مختلف در ضمن کاهش دما از منطقهٔ آستنیت.

(ب) ماشین‌کاری و کار سرد

(ج) جوش‌کاری

برای حذف یا کاهش تنش‌های باقی مانده از عملیات قبلی، قطعات مورد نظر را برای زمان مشخص در دمایی زیر درجه حرارت بحرانی A₁ حرارت می‌دهند.

زمان حرارت بستگی به ابعاد قطعه و درجه حرارت تنش گیری دارد. هرچه درجه حرارت تنش گیری بالاتر انتخاب شود زمان لازم برای انجام کامل عملیات کمتر است. معمولاً حرارت دادن یا سرد کردن برای رفع تنش باید خیلی آهسته انجام گیرد (شکل ۴-۱۵).

کربن ۳° تا ۵° درجه سانتی گراد بالای دمای A₃). نمونه‌ها را در کوره قرار داده و به مدت ۲۰ دقیقه در کوره نگه دارید. ۳ عدد از قطعه‌ی حرارت دیده را از کوره با انبر خارج کرده و یکی را در آب یکی را در روغن و دیگری را در هوا کوئیج کنید. نمونه‌ی چهارم را داخل کوره نگه داشته و کوره را خاموش کنید تا قطعه به آرامی سرد شود. یک طرف همه‌ی نمونه‌ها را سمباده زده و سختی آن‌ها را اندازه بگیرید و نتایج را در جدول زیر نوشته و مورد بحث قرار دهید.

محیط کوئیج	سختی	آب	روغن	هوای کوره


۶-۴- آزمایش ۱- بررسی تأثیر محیط‌های خنک کننده در سختی فولاد

مواد و ابزار و وسایل لازم:

- کوره الکتریکی، انبر، وان آب، وان روغن دستگاه سختی‌سنج راکول C، قطعه فولاد کربن متوسط مراحل انجام آزمایش چهار قطعه فولادی کربن متوسط به ضخامت حدود یک سانتی‌متر را از یک جنس به اندازه‌ی مساوی تهیه نمایید و بر روی هر کدام به ترتیب از شماره‌ی ۱ تا ۴ نشانه‌گذاری کنید به‌طوری که هر عدد نشان دهنده‌ی یک نوع محیط خنک‌کننده باشد. با رعایت نکات اینمی در عملیات حرارتی کوره را روشن کرده و دمای لازم برای فولاد را تنظیم کنید (با توجه به درصد

- نمودار سختی - درصد کربن را تکمیل کنید.
- نتایج را از لحاظ تأثیر افزایش درصد کربن در سختی مورد بحث و بررسی قرار دهید.

نوع فولاد	کم کربن	متوسط کربن	پرکربن
سختی			

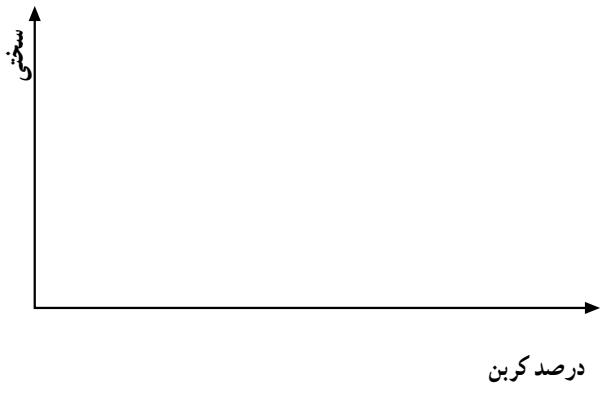

- ۷-۴- آزمایش ۲ - بررسی اثر نوع فولاد در میزان سختی در شرایط یکسان سخت کردن مواد و ابزار و وسایل لازم

کوره‌ی الکتریکی، انبر، وان آب، دستگاه سختی سنج راکول C، نمونه‌ها

مراحل انجام آزمایش

- بارعایت نکات اینمی سه نوع فولاد کم کربن، کربن متوسط و پر کربن را بردیده و از ۱ تا ۳ شماره‌گذاری نمایید.
- کوره را تا دمای مناسب گرم کنید.
- هریک از نمونه‌هارا به مدت ۲۰ دقیقه در دمای موردنظر قرار دهید.
- نمونه‌ها را با انبر از کوره درآورده در آب کوئنچ کنید.
- یک سمت نمونه‌ها را سنباده زده و سختی نمونه‌ها را اندازه بگیرید.
- نتایج را در جدول بنویسید.

– تعداد سه نمونه را ابتدا سخت کاری کرده و سپس سختی آنها را اندازه بگیرید.

– یک نمونه را در دمای 300°C به مدت یک ساعت نگه دارید و سپس در هوای اتاق سرد کنید.

– عملیات برگشت را برای نمونه‌ی دوم در 500°C به مدت یک ساعت انجام دهید.


– عملیات برگشت را برای نمونه سوم در 700°C به مدت یک ساعت انجام دهید.

– نمونه‌ها را با راکول C سختی سنجی کرده و نتایج را در جدول بنویسید.

– نمودار سختی – دمای بازگشت را کامل کنید.

– نتایج را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

۷۰۰	۵۰۰	۳۰۰	برگشت دادن	دمای برگشت نشده
				سختی

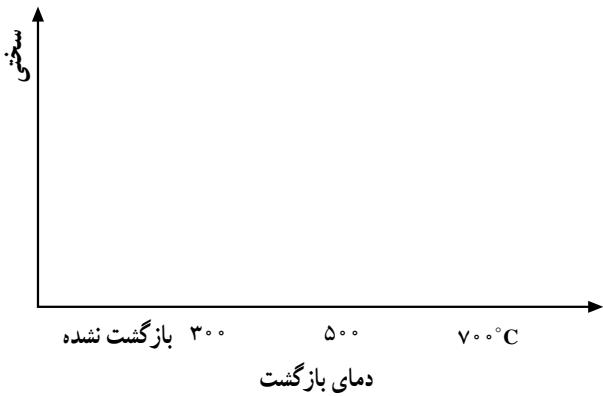

۴-۸-۳-آزمایش ۳- بررسی اثر دمای برگشت در سختی فولاد

۱-۸-۴- بازگشت دادن – تمپر کردن^۱: به علت تنש‌های داخلی ایجاد شده در ضمن کوئیچ کردن تقریباً تمامی قطعات سخت شده نسبتاً ترد و شکننده‌اند در این صورت فولادها به ندرت پس از کوئیچ شدن و در شرایط کاملاً سخت شده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

معمولًاً فولاد پس از کوئیچ شدن و قبل از مورد استفاده قرار گرفتن باید تمپر شود. تمپر کردن، که به آن بازیخت کردن یا بازگشت دادن نیز گفته می‌شود، عبارت است از حرارت دادن فولاد سخت شده تا دمایی زیر درجه حرارت A₁، نگه داشتن برای مدت زمان مشخص و سپس سرد کردن آهسته تا دمای اتاق در هوا. درجه حرارت و زمان حرارت دادن بستگی به ترکیب شیمیایی فولاد، ابعاد قطعه و خواص مکانیکی موردنظر دارد. در اثر تمپر کردن تنش‌های داخلی کاهش یافته و یا حذف می‌شوند و بنابراین شکننده‌گی کم می‌شود. در عوض سختی و استحکام قطعه‌ی سخت شده تا حدودی کاهش خواهد یافت.

مواد و ابزار و وسایل لازم

کوره‌ی الکتریکی، انبر، وان آب، دستگاه سختی سنج

راکول C، نمونه فولاد کربن متوسط

مراحل انجام آزمایش


با رعایت نکات اینمی

– نمونه‌ها را پس از سرد شدن تحت آزمایش کشش قرار دهید.

– نتایج را در جدول بنویسید.
– نمودار استحکام – نوع محیط خنک کننده را تکمیل کنید.

– نتایج را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

نوع خنک کننده	آب	روغن	هوای	کوره
استحکام کشش				

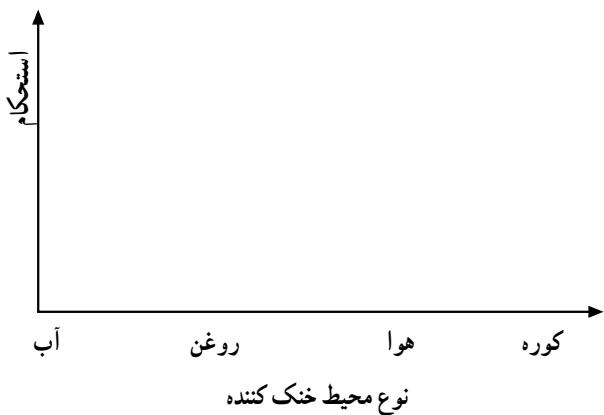

۴-۹- آزمایش ۴- بررسی اثر محیط‌های خنک کننده در خواص کششی فولاد

مواد و ابزار و وسایل لازم کوره الکتریکی، انبر، وان آب، وان روغن، دستگاه کشش، نمونه‌های استاندارد،

مراحل انجام آزمایش

با رعایت نکات اینمی

– از یک فولاد ساده کربنی چهار نمونه استاندارد جهت آزمایش کشش مطابق دستگاه موجود در آزمایشگاه تهیه کنید.

– دمای کوره را مناسب با درصد کربن قطعات تنظیم کنید.

– نمونه‌ها را به مدت ۲۰ دقیقه در کوره قرار دهید.
– سه نمونه را از کوره خارج کرده در محیط‌های آب، روغن، هوای سرد کنید.

– نمونه چهارم را از کوره خارج نکنید و بگذارید در کوره خاموش، سرد شود.

۱۰-۴-عملیات حرارتی چدن‌ها

۲- چدن‌ها اغلب حاوی مقدار قابل ملاحظه‌ای منگز و عنصر آلیاژی دیگر می‌باشند. در نتیجه از سختی پذیری بالایی برخوردارند، به نحوی که اغلب به جای کوئنچ کردن در آب، آن‌ها را در روغن و یا هوا سرد می‌کنند.

۳- قطعات ریختگی اغلب دارای اشکال پیچیده‌ای بوده که می‌تواند سبب ایجاد مشکلاتی در عملیات حرارتی آن‌ها شود. برخلاف مقاطع نازک و قسمت‌های خارجی که سریع گرم می‌شوند مقاطع ضخیم و قسمت‌های داخلی به راحتی گرم نمی‌شوند، از این رو سرعت گرم کردن و زمان نگهداری در درجه حرارت سخت کردن باید به نحوی تنظیم شود که مناسب باشکل پیچیده‌ی قطعه باشد.

۴- هم‌چنین در ضمن سریع سرد کردن، شکل پیچیده‌ی قطعه می‌تواند منجر به خسارت دیدن آن شود. بدین صورت که تنش‌های داخلی زیادی در قطعه به وجود آید و یا این که حتی قطعه بشکند. به منظور حذف تنش‌های داخلی و احتمال ترک خوردن، بلافاصله پس از کوئنچ کردن باید عملیات حرارتی تمپر کردن بر روی قطعه انجام گیرد.

۵- در موقع عملیات حرارتی در کوره‌های الکتریکی با اتمسفر خنثی نظری نیتروژن، اکثر قطعات چدنی قادرند اتمسفر محافظ موردنیاز برای خود را تولید کنند. با این حال در کوره‌های شعله‌ای، قطعات چدنی به راحتی اکسیده و یا دکربوره می‌شوند. قطعات چدنی که به شدت اکسید شده باشند می‌توانند مسئله آفرین باشند، زیرا اکسید تشکیل شده بر روی چدن معمولاً بسیار چسبنده بوده و موجب سایش و خسارت دیدن ابزارهای برش خواهد شد.

در میان آلیاژهای صنعتی، چدن‌ها متنوع‌ترین خواص مکانیکی را با ارزان‌ترین قیمت دارا می‌باشند. استفاده‌ی کامل از دامنه‌ی وسیع خواص مزبور مستلزم بررسی دقیق اثرات و نتایج حاصل از اعمال روش‌های مختلف عملیات حرارتی بر روی ساختمان و خواص چدن‌ها می‌باشد. از جمله اهداف عملیات حرارتی چدن‌ها عبارت‌اند از:

۱- بروز کردن تنش‌های داخلی

۲- بهبود قابلیت ماشین‌کاری

۳- افزایش انعطاف‌پذیری و تأثیر ضربه

۴- افزایش استحکام و مقاومت به سایش

۵- به عنوان یک مرحله از عملیات فرآیند تولید، مثلاً برای تهیه ی چدن چکش‌خوار روش‌های مختلف عملیات حرارتی چدن‌ها و فولادها، هم‌چنین واژه‌های استفاده شده در مورد آن‌ها بسیار شبیه به یکدیگرند، با این حال، پنج اختلاف اساسی و مهم بین آن‌ها به شرح زیر وجود دارد:

۱- در فولادها، درصد کربن مهم‌ترین پارامتر تعیین‌کننده‌ی درجه حرارت سخت کردن است، درحالی که در چدن‌ها، سیلیسیم عنصر اصلی تعیین کننده‌ی محدوده‌ی حرارتی فوق می‌باشد. سیلیسیم محدوده‌ی حرارتی بحرانی چدن‌ها را در مقایسه با فولادهای پرکربن افزایش می‌دهد. از این رو، به منظور آستنیته شدن کامل، درجه حرارت سخت کردن چدن‌ها باید نسبتاً بالا بوده و با توجه به درصد کربن زمینه و درصد سیلیسیم انتخاب شود.


- سختی نمونه‌ها را با سختی سنجی به دست آورید.
- نتایج را در جدول بنویسید.
- نمودار را تکمیل کنید.
- نتایج را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

نمونه بدون عملیات	نمونه کوره	نمونه هوا	نمونه روغن	نمودار محیط خنک کننده
سختی				

۱۱-۴-۵- آزمایش بررسی اثر محیط خنک کننده در سختی چدن
مواد و ابزار و وسایل لازم کوره‌ی الکتریکی، دستگاه سختی سنج، انبر، وان آب، وان روغن، نمونه چدن خاکستری یا داکتیل مراحل انجام آزمایش با رعایت نکات اینمی

- سه نمونه از چدن را به ضخامت حدود یک سانتی‌متر انتخاب کرده از شماره ۱ تا ۳ شماره‌گذاری کنید.
- سختی یکی از آن‌ها را قبل از عملیات حرارتی اندازه بگیرید.

- دمای کوره را روی 90°C - 95°C تنظیم کنید.
- هر ۳ نمونه را به مدت 20 دقیقه در کوره قرار دهید.
- نمونه را از کوره خارج کرده به ترتیب در روغن و هوا سرد کنید.
- نمونه سوم را در کوره خاموش، سرد کنید.

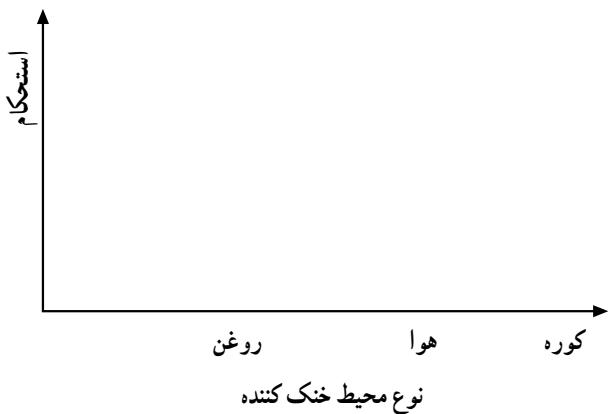

فهرست منابع

- ۱- اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها و چدن‌ها، محمدعلی گلزار.
- ۲- کاربرد و عملیات حرارتی فولادها، ای. کامنیچنی، ترجمه‌ی مسعود رضا شکری
- ۳- ASM Handbook, Metallography and Microstructures, 5th. ed., vol.9, 1985.
- ۴- Krauss, G., Principles of Heat Treatment of Steel, American Society for Metals, 1980.
- ۵- Higgins, R.A. Engineering Metallurgy, Holder and Stoughton 5th ed., Part 1&11. 1983.
- ۶- Gulyaev, A., Physical Metallurgy, Mir Publisher, Moscow, vol, 1&11. 1980
- ۷- Thelning, K.E., Steel and its Heat Treatment-Bofors Handbook, Butterworths, 1981.
- ۸- Metals Handbook, Heat Treating, American Society for Metals, 9th ed., vol. 4, 1981.
- ۹- Baily, A.R., Samuels, L.E., Foundry Metallography, Metallurgical Services, Laboratories Services, Betchwarth, England, 1980.
- ۱۰- Walton, Charles F., Ed., Opar, Timothy J., Co-Ed., Iron Castings Handbook, Iron Casting Society, Inc., 1981.

