


فصل هشتم: تراشکاری قطعات بلند

◀ هدف‌های رفتاری

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- مفهوم قطعه بلند را شرح دهد.
- شیوه‌های بستن قطعات بلند را نام ببرد.
- قطعه کار بلندی را بین مرغک و سه‌نظام تراشکاری کند.
- کاربرد صفحه مرغک را شرح دهد.
- کاربرد گیره قلبی را بیان کند.
- وظیفه صفحه مرغک را شرح دهد.
- انواع مرغک را نام ببرد.
- وظیفه کمربند را شرح دهد.
- انواع کمربند را نام ببرد.
- نکات ایمنی و حفاظتی را در هنگام تراشیدن قطعات بلند رعایت کند.

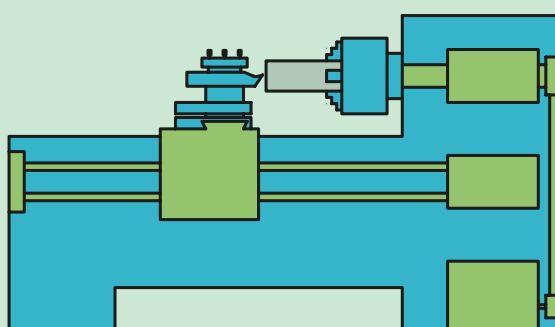

کلیات

اگر در هنگام تراشکاری لازم باشد طول زیادی از قطعه کار خارج از سه‌نظام قرار گیرد، به طوری که سطح در گیری فک‌های سه‌نظام و قطعه کار کم شود و یا فاصله سر آزاد قطعه کار از سه‌نظام زیاد شود، این قطعه به عنوان قطعه بلند شناخته می‌شود. اگر این قطعه با شرایط ذکر شده فقط در سه‌نظام بسته شود، سر آزاد قطعه در هنگام تراشکاری ایجاد لرزش می‌کند و همین لرزش باعث ایجاد صدا، خشن شدن سطح قطعه کار، شکستن رنده، کج شدن قطعه کار (قلاب کردن) و یا حتی بیرون آمدن قطعه کار از درون سه‌نظام می‌شود. برای رفع این مشکل سر آزاد قطعات بلند را با استفاده از مرغک مهار می‌کنند.



شکل ۸-۱


۸-۱ روش‌های بستن قطعات بلند

برای بستن قطعات بلند دو شیوه وجود دارد:

۸-۱-۱ بستن قطعات بلند بین مرغک و سه‌نظام

برای بستن قطعه کار بین مرغک و سه‌نظام لازم است که ابتدا در پیشانی قطعه کار محلی برای قرار گرفتن مرغک ایجاد شود. برای این منظور باید قطعه کار را به صورت کوتاه در سه‌نظام بست (طول کمی از قطعه کار از سه‌نظام بیرون باشد) و پس از انجام پیشانی تراشی، مرکز قطعه کار را مته مرغک زد. (شکل ۸-۱)

مته مرغک استفاده شده برای این منظور، همان‌طور که در فصل هفتم نیز اشاره شده است، باید از نظر اندازه، متناسب با قطر قطعه کار، و از نظر زاویه خزینه با زاویه مرغک هم خوانی داشته باشد و همچنین مقدار پیشروی آن در داخل قطعه کار مناسب باشد. در اثر عدم دقیقت در زدن مته مرغک و یا انتخاب نادرست آن ممکن است که اشکالاتی در جای مرغک به وجود آید. این اشکالات در شکل ۸-۲ نمایش داده شده است.

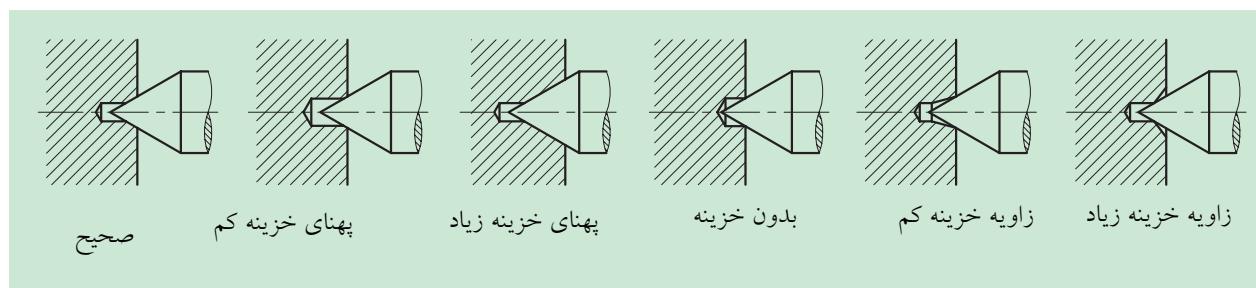

شکل ۸-۲

پس از ایجاد محل نشستن مرغک در داخل قطعه کار، می‌توان قطعه کار را بین مرغک و سه‌نظام بست. برای این کار ابتدا قطعه کار را درون سه‌نظام قرار داده و به‌شکلی که طول موردنظر از سه‌نظام بیرون باشد، کمی آن را سفت کنید. بعد دستگاه مرغک را تا نزدیک قطعه کار بغلزانید اهرم قفل کن دستگاه مرغک را قفل کنید و فلکه مرغک را بچرخانید تا مرغک در داخل قطعه کار قرار گیرد. پس از محکم شدن مرغک در داخل قطعه کار، اهرم قفل کن استوانه مرغک را نیز قفل کنید و در پایان سه‌نظام را کاملاً سفت کنید. (شکل ۸.۳)



شکل ۸.۳



شکل ۸.۴

۸-۱-۲ بستن قطعات بلند بین دو مرغک

روش دوم، بستن قطعات بین دو مرغک است. برای بستن قطعه کار بین دو مرغک ابتدا لازم است که روی دو پیشانی قطعه کار متنه مرغک زده شود. این کار با روشی که در قسمت ۸-۱-۱ بیان شد، صورت گیرد. برای ادامه کار به دو وسیله کمکی نیاز است که ابتدا کاربرد آن‌ها شرح داده می‌شود.

۸-۱-۲-۱ صفحه مرغک

صفحه مرغک یکی از تجهیزات کمکی دستگاه تراش است که به جای سه‌نظام روی دستگاه بسته می‌شود. در پیشانی صفحه مرغک میله‌ای خارج از مرکز نصب شده است که زبانه گیره قلبی با آن درگیر می‌شود. (شکل ۸.۴) صفحه مرغک نیز دارای سوراخی است که می‌توان از طریق آن مرغک را در گلویی محور اصلی نصب کرد (شکل ۸.۵). گاهی به جای میله در پیشانی صفحه مرغک شیاری تعییه می‌شود که زبانه گیره قلبی درون آن قرار می‌گیرد. صفحه مرغک ممکن است به شکل قاب‌دار نیز ساخته شود که در هنگام استفاده از آن خطر کمتری متوجه تراشکار است.



شکل ۸.۵

۸-۱-۲-۲ گیره قلبی

وسیله‌ای است که برای انتقال دوران از صفحه مرغک به قطعه کار استفاده می‌شود. گیره قلبی دارای پیچی است که توسط آن به قطعه کار محکم می‌شود. این وسیله در انتهای سمت چپ قطعه بسته می‌شود و زبانه آن با میله صفحه مرغک یا شکاف پیشانی صفحه مرغک در گیر می‌شود (شکل های ۸-۶ و ۸-۷). گیره قلبی در شکل های گوناگونی ساخته می‌شود، اما کاربرد همه آنها یکسان است.

شکل ۸-۶



شکل ۸-۷

◀ پس از معرفی صفحه مرغک و گیره قلبی به تشریح چگونگی بستن قطعه بین دو مرغک پرداخته می‌شود:

۱. سه نظام را از دستگاه باز کنید.

۲. مرغک ثابت را داخل محور اصلی نصب کنید. برای این کار از کلاهک مناسب استفاده کنید. (شکل ۸-۸)



شکل ۸-۸

۳. صفحه مرغک را در جای سه نظام نصب کنید. این کار همانند نصب سه نظام انجام می‌گیرد.

۴. دستگاه مرغک را به سمت صفحه مرغک بلغزانید و در فاصله مناسبی که بتوان قطعه کار را بین دو مرغک قرار دارد، ثابت کنید.

۵. گیره قلبی را در انتهای سمت چپ قطعه بیندید و جای مرغک‌های آن را با گریس پر کنید.

۶. با دست چپ قطعه کار را بین دو مرغک نگه دارید و با دست راست فلکه مرغک را بچرخانید تا قطعه کار بین دو مرغک محکم شود.

۷. پس از اطمینان یافتن از محکم شدن قطعه کار، اهرم قفل کن استوانه مرغک را قفل کنید.

اکنون قطعه آماده تراشکاری است (شکل ۸-۹).



شکل ۸-۹

برای بستن قطعات بلند، مرغک‌های مختلفی ساخته شده است که هر کدام قابلیت خاصی دارند.

۸-۲ مرغک ثابت

میله مخروطی فولادی است که در درون استوانه مرغک قرار می‌گیرد. زاویه رأس مخروط سر این مرغک معمولاً 60° درجه است (شکل ۸-۱۰). نوک آن باید بسیار سخت باشد تا در هنگام کار و در اثر دوران قطعه کار، سطح آن نسوزد و سائیده نشود. همان‌طور که در شکل ۸-۸ مشاهده کردید، در موارد خاصی مرغک در گلویی محور اصلی نصب می‌شود.


توجه: پیش از قرار گرفتن نوک مرغک ثابت در داخل قطعه کار باید محل تماس قطعه کار و مرغک گریس کاری شود.



شکل ۸-۱۰

۸-۲-۲ مرغک مهره‌دار


این مرغک همانند مرغک ثابت است، با این تفاوت که روی آن مهره‌ای قرار دارد تا آن را سریع‌تر و آسان‌تر از محل نصب بیرون آورد (شکل ۸-۱۱).

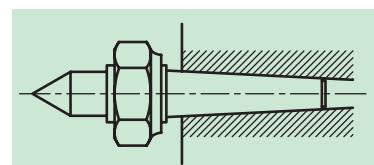

شکل ۸-۱۱

۸-۲-۳ نیم مرغک


نیم مرغک نیز نوعی مرغک ثابت است. با این تفاوت که قسمتی از سر مرغک بریده شده است. این مرغک در مواردی که قطعه کار بسته شده بین سه‌نظام و مرغک، به پیشانی تراشی نیاز داشته باشد، استفاده می‌شود (شکل ۸-۱۲).

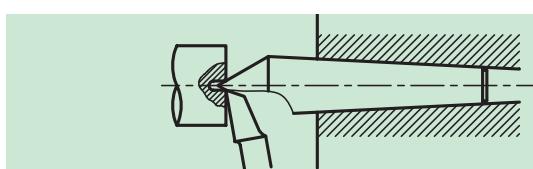

شکل ۸-۱۲

۸-۲-۴ مرغک لوله‌گیر


قسمت بیرونی این مرغک به شکل مخروط ناقص با قطر نسبتاً زیاد است. این مرغک برای نگه داشتن لوله و قطعاتی که پیشانی آنها خالی است، استفاده می‌شود (شکل ۸-۱۳).

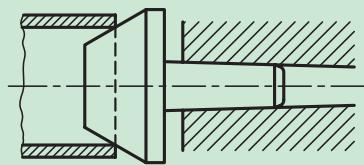

شکل ۸-۱۳

۸-۲-۵ مرغک گردان

این مرغک با توجه به ساختمان خود می‌تواند در هنگام کار گردش کند، در نتیجه ساییدگی بین این مرغک و قطعه کار به حداقل می‌رسد. مرغکی که معمولاً روی دستگاه مرغک نصب می‌شود مرغک گردان است (شکل ۸-۱۴).

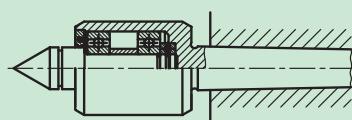

شکل ۸-۱۴ ساختمان مرغک گردان



شکل ۸-۱۵

۸-۳ کمربندها

کمربندها جزء تجهیزات الحاقی دستگاه تراش هستند. کمربندها نوعی تکیه‌گاه هستند که برای جلوگیری از خم شدن و ارتعاش در تراشیدن قطعات بلند به کار می‌روند و در دو دسته ثابت و متحرک ساخته می‌شوند.

۸-۳-۱ کمربند ثابت

کمربند ثابت به طور مستقیم روی ریل ماشین بسته می‌شود (شکل ۸-۱۵) و در هر نقطه دلخواه می‌توان آن را بست. این نوع کمربند معمولاً دارای سه فک است که این فک‌ها باید در قسمتی از قطعه که لنگی نداشته باشد، قرار گیرند.

نیمه بالایی کمربند ثابت حالت لولایی دارد و به راحتی از روی نیمه پایینی جدا می شود تا قطعه کار درون آن قرار گیرد. کمربند ثابت برای نگهداری قطعات بلند و انجام عملیات رو تراشی، پیشانی تراشی، سوراخکاری، پیچبری و غیره به کار می رود (شکل ۸-۱۶).



شکل ۸۱۶

۸-۳-۲ کمربند متحرک

این کمربند روی سوپرت اصلی نصب می شود و معمولاً دارای دو فک است. کمربند متحرک در نقطه مقابل رنده نصب می شود و نوک رنده نیز به عنوان نقطه اتکای سوم عمل می کند. کمربند متحرک در حین عملیات تراشکاری به همراه رنده حرکت می کند (شکل های ۸-۱۷ و ۸-۱۸).



شکل ۸۱۷



شکل ۸۱۸



شکل ۸-۱۹

فک‌های کمربندی‌های ثابت و متحرک از جنس فولاد، برنج، برنز و مواد پرسی و یا مواد دیگر انتخاب می‌شود. همچنین فک‌های غلطک‌داری نیز وجود دارند که جنس آن‌ها از فولاد است (شکل ۸-۱۹) و در سرعت‌های بالا استفاده می‌شوند. در خشن‌کاری و کار با مواد سخت از فک‌های فولادی و در پرداخت‌کاری و کار با مواد نرم، از فک‌های برنجی یا برنزی استفاده می‌شود. لازم است در حین عملیات تراشکاری محل تماس فک‌های کمربند با قطعه کار را مرتباً روغن کاری کنید.



۸-۴ نکات ایمنی و حفاظتی

۱. در هنگام بستن قطعه به کمک دستگاه مرغک توجه داشته باشید که استوانه مرغک خیلی از دستگاه مرغک بیرون نباشد.
۲. در هنگام بستن قطعه کار با استفاده از مرغک، دقت کنید که در طول برآده‌برداری، رنده به مرغک برخورد نکند.
۳. در هنگام استفاده از گیره قلبی مطمئن شوید که زبانه گیره قلبی حرکت دورانی را منتقل می‌کند. کار پیچ، نگهداشتن گیره قلبی روی قطعه کار است.
۴. در هنگام نصب صفحه مرغک به نکات ایمنی که برای نصب سه‌نظام توضیح داده شده بود، توجه کنید.
۵. در هنگام جایه‌جایی کمربندی‌ها، صفحه مرغک و سه‌نظام، پوشیدن کفش ایمنی مهم‌تر از همیشه است.
۶. عمل جایه‌جایی تجهیزات سنگین، مانند سه‌نظام، کمربند، صفحه مرغک و غیره را با احتیاط کامل انجام دهید. در صورت امکان از میزهای چرخ‌دار استفاده نمایید.
۷. تمامی نکات ایمنی و حفاظتی که در فصل پنجم توضیح داده شده است نیز باید رعایت گردد.

پرسش‌های پایان فصل


۱. چرا در بستن قطعات بلند باید از مرغک نیز کمک گرفته شود؟
۲. روش‌های بستن قطعات بلند را نام ببرید.
۳. صفحه‌مرغک چیست؟
۴. کاربرد گیره قلبی را شرح دهید.
۵. وظیفه کمربند چیست؟
۶. جامرغک مناسب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
۷. انواع کمربند را نام ببرید و موارد کاربرد هر یک را بنویسید.
۸. انواع مرغک را نام ببرید و ویژگی‌های هر یک را بیان کنید.
۹. اگر در هنگام تراشیدن قطعات با کمک مرغک، طول زیادی از استوانه مرغک از دستگاه مرغک بیرون آمده باشد، چه مشکلی به وجود می‌آید؟
۱۰. چرا در انتقال دوران از صفحه‌مرغک به قطعه‌کار نباید از پیچ گیره قلبی استفاده کرد؟

دستور کار

موضوع: تراشیدن بدنه برج میلاد بین مرغک و سه‌نظام

تجهیزات مورد نیاز


| نام ابزار | نام ابزار |
|--------------------------------|----------------------|
| روغن‌دان | دستگاه تراش |
| سه‌نظام مته و آچار مخصوص آن | رنده روتراشی HSS |
| آچار رینگی ۱۹ | مته مرغک |
| زیررنده‌ای در اندازه‌های مختلف | کلاهک و گوه و چکش |
| عینک محافظ | کولیس ورنیه‌دار ۰/۰۵ |
| | وسایل تنظیف |

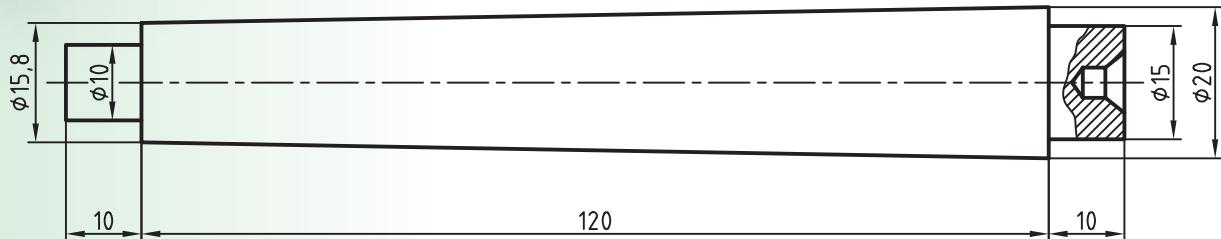


| | | |
|-----------------------------|---|--------|
| جنس: آلومینیم مقیاس: 1:1 | ابعاد: $\varnothing 25 \times 145$ خطای مجاز طولی: 0.1mm خطای مجاز قطری: 0.05mm | رسم |
| | | طرح |
| | | بازبین |

مراحل انجام کار:


۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۳. چشمی های روغن را باز دید کنید و ساقمه فنر هارابه صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را طوری در سه نظام بیندید که ۲۵mm از طول آن از سه نظام بیرون باشد (شکل ۸-۲۰).
۵. رنده روتراشی را به طور مناسب بیندید و رنده گیر را نسبت به پیشانی قطعه کار زاویه دهید.
۶. تعداد دوران را تعیین و تنظیم کنید. بعد از روشن کردن دستگاه، اهرم کلاچ را فعال کنید.
۷. پیشانی قطعه کار را بتراشید تا اثر برش اره از بین برود.
۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۹. مرغک را از دستگاه خارج کنید و سه نظام مته را با استفاده از کلاهک روی آن نصب کنید.
۱۰. مته مرغک را درون سه نظام مته بیندید.
۱۱. تعداد دوران را روی دور ۱۰۰۰ تنظیم کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۱۲. پیشانی قطعه کار را مته مرغک بزنید (شکل ۸-۲۱).
۱۳. اهرم کلاچ را خلاص کنید و مرغک را عقب بیاورید.
۱۴. سه نظام مته را خارج کنید و مرغک را سر جای خود نصب کنید.
۱۵. رنده گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.
۱۶. تعداد دوران سه نظام را برای روتراشی تعیین و تنظیم کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۱۷. با استفاده از روتراشی پله ای به قطر ۱۵mm و به طول ۱۰mm ایجاد کنید (شکل ۸-۲۲).
- !** قطر پله باید از ۱۵mm کمتر شود.
۱۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۱۹. سه نظام را باز کنید و قطعه را بیرون بیاورید. طول قطعه کار را اندازه بگیرید و میزان اختلاف آن را تا طول ۱۴۰mm مشخص کنید.
۲۰. قطعه کار را برگردانید و سمت دیگر را بیرون از سه نظام بیندید به طوری که ۲۵mm از طول قطعه کار بیرون باشد (شکل ۸-۲۳).

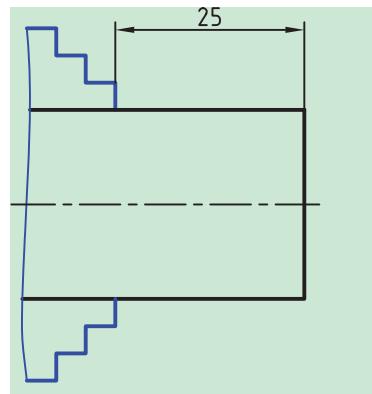


شکل ۸-۲۰

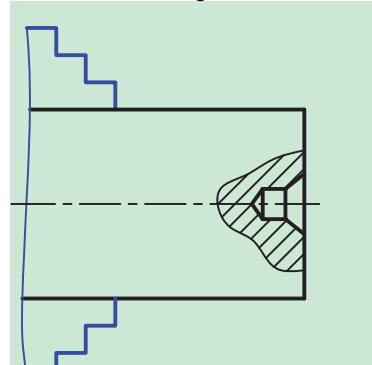


شکل ۸-۲۱

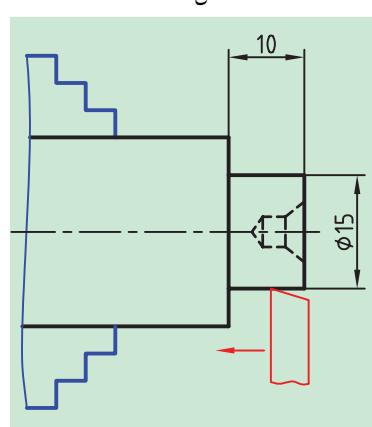

شکل ۸-۲۲

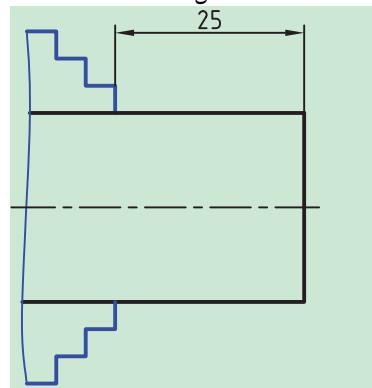

شکل ۸-۲۳

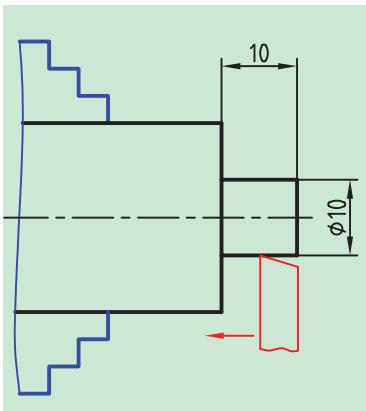

شکل ۸-۲۴

۲۱. رنده‌گیر را نسبت به پیشانی قطعه کار زاویه دهید.

۲۲. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۲۳. پیشانی قطعه کار را بتراشید تا طول قطعه کار به اندازه لازم برسد.

۲۴. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۲۵. رنده‌گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.

۲۶. اهرم کلاچ را فعال کنید.


۲۷. با استفاده از روتراشی پله‌ای به قطر $\varnothing 10\text{ mm}$ و طول 10 mm ایجاد کنید.

! قطر پله نباید از 10 mm کمتر باشد (شکل ۸-۲۴).

۲۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۲۹. قطعه کار را باز کنید و آن را بین مرغک و سه‌نظام بیندید. به طوری که 5 mm

از قطعه کار داخل سه‌نظام باشد (شکل ۸-۲۵).

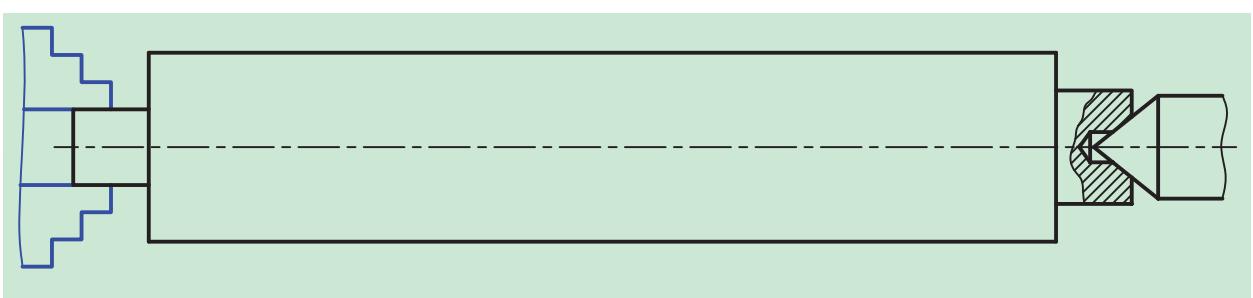


شکل ۸-۲۵

! در این حالت سه‌نظام را کاملاً محکم کنید و همچنین مطمئن شوید که

مرغک در جای خود ثابت است و کاملاً با قطعه کار در تماس است.

۳۰. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۳۱. روی قطعه کار را بتراشید و قطر آن را به 20 mm برسانید (شکل ۸-۲۶).

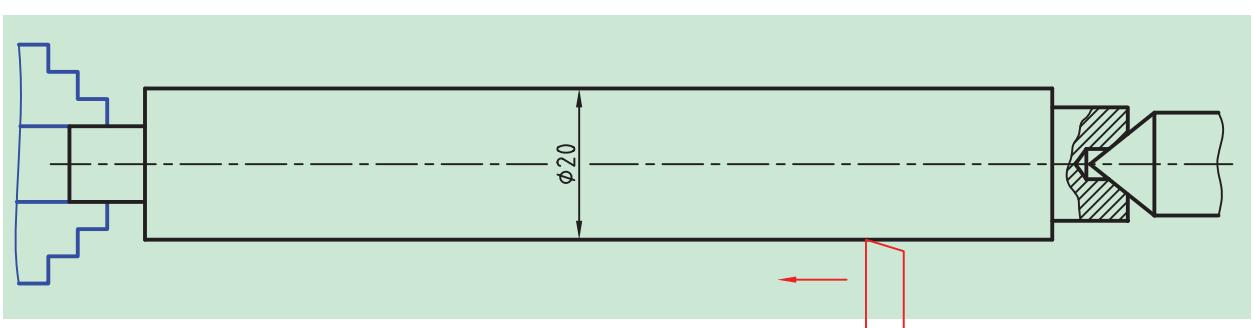

شکل ۸-۲۶

۳۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.


۳۳. مقدار زاویه انحراف سوپرت فوکانی را برای تراشیدن مخروط محاسبه کنید.

۳۴. با استفاده از آچار رینگی زاویه انحراف سوپرت را تنظیم کنید.

۳۵. با استفاده از سوپرت فوکانی مخروط ناقص را بتراشید. مخروط تراشی را تاجایی ادامه دهید که خط مولد مخروط به قطر سمت راست مماس شود(شکل

(B). (نقطه ۸-۲۷)

برای شروع مخروط تراشی نوک رنده را به گوشه سمت چپ مماس کنید. در شکل با نقطه A مشخص شده است.

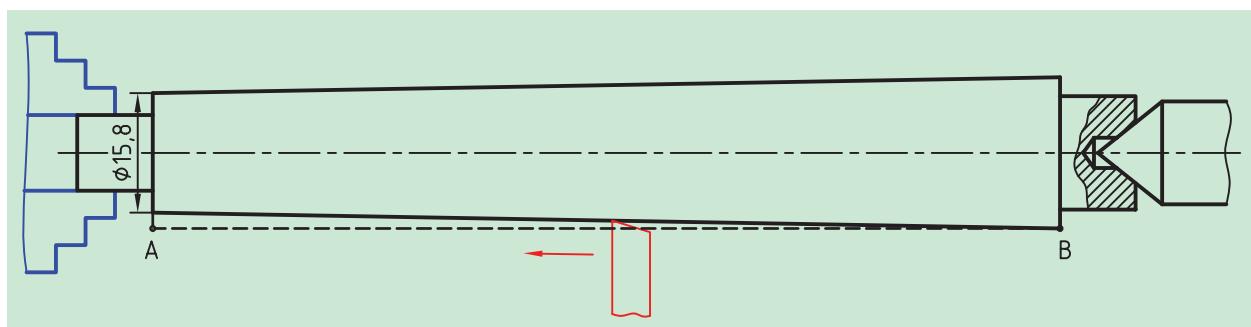

شکل ۸-۲۷

۳۶. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۳۷. در صورت نیاز با راهنمایی هنرآموز محترم قطعه کار را پلیسه گیری کنید.

۳۸. دستگاه را خاموش کنید.

۳۹. قطعه کار را باز کنید و آن را به هنرآموز محترم تحویل دهید.

۴۰. دستگاه مرغک را به سمت راست دستگاه ببرید.

۴۱. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۴۲. سوپرت فوکانی و رنده گیر را به حالت اول باز گردانید.

۴۳. در صورت پلیسه کردن قطعه کار، با راهنمایی هنرآموز محترم پلیسه ها را برطرف کنید و دستگاه را خاموش کنید.

۴۴. قطعه کار را باز کنید و تحویل هنرآموز محترم خود دهید.

۴۵. ابزار را باز کنید.

۴۶. با استفاده از فرچه و جارو تمامی براده های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.

۴۷. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.

۴۸. فک‌های سه‌نظام را بیندید و قوطی حرکت را کنار مرغک ببرید.

۴۹. وسایل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

ارزشیابی


| توضیحات | نمره کسب شده | نمره پیشنهادی | عملیات |
|---------|--------------|---------------|-------------------------------|
| | ۱/۵ | | اندازه طول قطعه کار ۱۴۰ mm |
| | ۱/۵ | | اندازه قطر پله بزرگ ۱۵ mm |
| | ۱/۵ | | اندازه طول پله بزرگ ۱۰ mm |
| | ۱/۵ | | اندازه قطر پله کوچک ۱۰ mm |
| | ۱/۵ | | اندازه طول پله کوچک ۱۰ mm |
| | ۱/۵ | | قطر بزرگ مخروط ۲۰ mm |
| | ۱/۵ | | قطر کوچک مخروط ۱۵/۸ mm |
| | ۱/۵ | | کیفیت سطح |
| | ۴ | | رعایت نکات ایمنی و حفاظتی |
| | ۴ | | انضباط کاری |
| | ۲۰ | | جمع |

فصل نهم: عملیات شیارتراشی و برش

◀ هدف‌های رفتاری

پس از آموزش این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- عملیات شیارتراشی را شرح دهد.
- عملیات برش را شرح دهد.
- رندۀ شیار را در داخل نگهدارنده مخصوص به طور صحیح قرار دهد.
- رندۀ شیار را همراه با نگهدارنده مخصوص به صورت مناسب در رندۀ گیر قرار دهد.
- رندۀ مناسبی را برای شیارتراشی در یک نقشه انتخاب کند و شیارتراشی کند.
- تفاوت رندۀ شیار و برش را بیان کند.
- یک قطعه را به طول مناسب با رندۀ برش ببرد.
- نکات ایمنی و حفاظتی را در هنگام انجام عملیات شیارتراشی و برش رعایت کند.

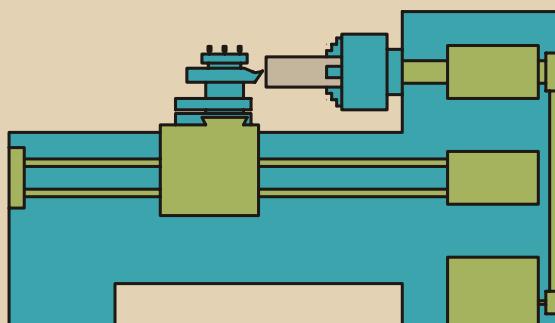

کلیات




شکل ۹-۱ شیار محیطی



شکل ۹-۲ شیار پیشانی



شکل ۹-۳

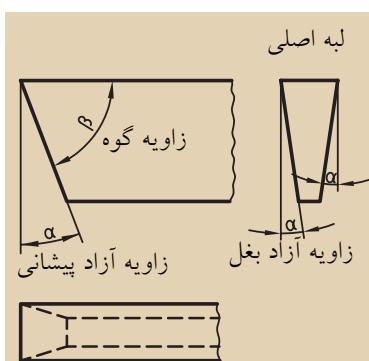

شکل ۹-۴

به تراشیدن شیار در محیط قطعه کار شیارتراشی می‌گویند (شکل ۹-۱).

این عمل ممکن است در پیشانی قطعه کار نیز انجام گیرد (شکل ۹-۲).

شیارها به منظور قرار گرفتن واشرهای آب‌بندی، خارهای فری و یا به عنوان فضای خالی در انتهای پیچ‌ها به وجود می‌آیند. در این فصل با ابزار شیارتراشی و نحوه انجام شیارتراشی آشنا خواهید شد.

۹-۱ رنده شیارتراشی

رنده‌شیارتراشی نیز مانند دیگر رنده‌ها می‌تواند از جنس‌های مختلفی که قبلًاً معرفی شده است، ساخته شود. رنده شیارهایی که از جنس فولاد تندربر (HSS) ساخته می‌شوند به شکل شمشهایی با سطح مقطع مستطیل یا ذوزنقه هستند (شکل ۹-۳). زوایای مورد نیاز رنده‌شیار روی رنده‌هایی که سطح مقطع ذوزنقه دارند، ایجاد شده است. همان‌طور که در شکل ۹-۴ مشاهده می‌کنید، یک زاویه آزاد در پیشانی رنده ایجاد شده است که به نفوذ ابزار در داخل قطعه کار کمک می‌کند. همچنین دو زاویه آزاد در کناره رنده به وجود آمده است که این زوایا از ایجاد اصطکاک بین رنده و قطعه کار جلوگیری می‌کنند. زاویه براده روی این رنده‌ها معمولاً صفر در نظر گرفته شده است. برای کار کردن با مواد نرم می‌توانید زاویه براده مناسبی را روی آن ایجاد کنید تا مقدار نفوذ آن بیشتر شود، اما این رنده‌ها به همین شکل نیز قابل استفاده هستند. لبه برندۀ اصلی این رنده خطی است که در پیشانی رنده قرار دارد. اگر از رنده‌هایی با سطح مقطع مستطیل برای شیارتراشی استفاده می‌کنید، پیش از استفاده باید زوایای نمایش داده شده در شکل ۹-۴ را با سنگ سنباده روی آن ایجاد کنید.

۹-۲ بستن رنده‌شیار

پهنای رنده‌شیار معمولاً به اندازه شیارتراشی است که باید تراشیده شود و این اندازه معمولاً کوچک است. به همین دلیل نمی‌توان این رنده را به طور مستقیم به رنده‌گیر بست.

برای این منظور رنده باید در درون نگهدارنده مخصوص بسته شود، تا بتوان

آنرا به طور مطمئن به رنده گیر بست (شکل ۹-۵).



شکل ۹-۵

بعد از بستن رنده شیار در نگهدارنده مخصوص، نگهدارنده را در رنده گیر قرار دهید و آنرا محکم کنید. در هنگام بستن رنده شیار، رعایت تمامی نکاتی که برای بستن رنده رو تراشی ذکر شده، الزامی است. در ضمن رنده شیار باید به گونه ای در رنده گیر بسته شود که لبه اصلی آن با محور قطعه کار موازی باشد و یا لبه کناری رنده بر محور اصلی دستگاه عمود باشد، تا در هنگام تراشیدن شیار، پهنای ابتداء و انتهای آن یکسان باشد و یا در حین کار رنده و قطعه کار صدمه نیینند (شکل ۹-۶).




شکل ۹-۶

۹-۳ عملیات شیارتراشی

برای انجام عملیات شیارتراشی نیز همانند هر عملیات دیگری قطعه کار باید حرکت دورانی داشته باشد، اما در این عملیات حرکت های تنظیم بار و پیشروی ابزار به طور هم زمان اتفاق می افتد. در این عملیات ابتدا رنده در موقعیت طول مورد نظر قرار می گیرد و سپس در حالی که قطعه کار در حال دوران است رنده با استفاده از سوپرت عرضی به سطح کار مماس می شود و بعد از تنظیم ورنیه سوپرت عرضی روی عدد صفر، حرکت تنظیم بار و حرکت پیشروی هم زمان با سوپرت عرضی انجام می گیرد. رنده باید به آرامی و به تدریج در کار نفوذ داده شود، به همین دلیل سرعت برش در حالت رو تراشی در نظر گرفته خداقل باشد. سرعت برش نیز کمتر از سرعت برش در حالت رو تراشی در نظر گرفته می شود (تعداد دوران کمتر از تعداد دوران در حالت رو تراشی باشد). حال اگر لازم باشد شیاری مانند شیار شکل ۹-۷ روی قطعه کار ایجاد کنید، به ترتیب زیر عمل کنید:

۱. قطعه کار اولیه را با قطر و طول مناسب در سه نظام بندی.

۲. بعد از بستن رنده رو تراشی، تعداد دوران سه نظام را تنظیم کنید و اهرم کلاچ

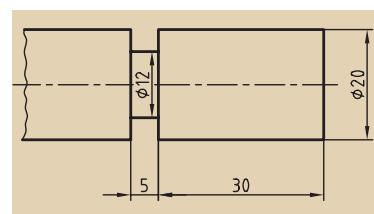

شکل ۹-۷



شکل ۹.۸



شکل ۹.۹



شکل ۹.۱۰

را فعال سازید.

۳. پیشانی قطعه کار را بتراسید تا صاف شود.

۴. قطر قطعه کار را در طول مورد نیاز (در این نقشه بیشتر از ۳۵ میلی متر) به اندازه ۲۰ میلی متر برسانید.

۵. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده شیار تراشی به عرض ۵ میلی متر را در داخل نگهدارنده مخصوص بیندید.

۶. رنده شیار را به همراه نگهدارنده به رنده گیر بیندید و آنرا نسبت به محور کار عمود کنید. برای این کار می توانید از استوانه مرغک کمک بگیرید (شکل ۹.۸).

۷. تعداد دوران سه نظام را بر مبنای رنده شیار تعیین و تنظیم کنید (تفصیلاً نصف حالت رو تراشی) و اهرم کلاچ را فعال سازید. سرعت برش شیار تراشی نصف سرعت برش رو تراشی می باشد.

۸. رنده شیار را به کمک سوپرت طولی و عرضی به پیشانی قطعه کار نزدیک کنید.

۹. لبه جانبی سمت چپ رنده شیار را به کمک سوپرت فوقانی به سطح پیشانی کار مماس کنید (شکل ۹.۹).

۱۰. ورنیه سوپرت اصلی یا سوپرت فوقانی را روی صفر تنظیم کنید. انتخاب سوپرت اصلی یا سوپرت فوقانی، به دقت ابعادی قطعه کار بستگی دارد.

۱۱. با استفاده از سوپرت عرضی، رنده را به سمت عقب بکشید.

۱۲. به اندازه فاصله شیار تا لبه قطعه کار (۳۰ میلی متر) و پهنای رنده شیار (۵ میلی متر) رنده را در راستای طول جایه جا کنید تا رنده در موقعیت شیار قرار گیرد. این کار با سوپرت انتخابی صورت می گیرد. مقدار این جایه جایی برای شکل ۹.۷ به اندازه ۳۵ میلی متر است.

میلی متر $= 35$ (پهنای رنده) + 30 (فاصله شیار تا لبه قطعه کار)

۱۳. پس از مماس کردن لبه اصلی رنده، به کمک سوپرت عرضی، ورنیه آن را روی صفر تنظیم کنید (شکل ۹.۱۰).

۱۴. حال به اندازه دو برابر عمق شیار به سوپرت عرضی بار داده و رنده را در داخل قطعه کار نفوذ دهید. این کار را با پیشروی تدریجی انجام دهید. در این قسمت حرکت تنظیم بار و پیشروی به طور همزمان اتفاق می افتد.

گفتنی است عمق شیار با نصف اختلاف دو قطر مشخص شده روی نقشه کار برابر است. رنده باید به اندازه ۸ میلی متر نفوذ کند.

$$\frac{120}{2} = \text{عمق شیار} = 4 \text{ میلی متر}$$

۱۵. بعد از رسیدن به عدد موردنظر رنده را با سوپرت عرضی از داخل شیار

بیرون بکشید.

۱۶. دستگاه را متوقف سازید و قطر ایجاد شده را کنترل کنید.

نکته


در صورت لزوم می‌توان با یک رنده‌شیار، شیارهای پهن‌تر از عرض آن را نیز تراشید.

۹-۴ عملیات برش


اگر عملیات شیارتراشی تا مرکز قطعه کار ادامه یابد، قسمتی از قطعه کار جدا خواهد شد، به این عملیات، برش می‌گویند. عملیات برش از نظر چگونگی انجام، کاملاً شبیه به عملیات شیارتراشی است، اما ابزار این دو عملیات تفاوت کمی دارد. اگر برش کاری با رنده‌شیار انجام گیرد، در پایان کار و پیش از رسیدن رنده به مرکز قطعه کار، به علت نازک شدن قطعه در آن قسمت، شکست اتفاق می‌افتد و در نتیجه زائدگان در انتهای قطعه کار باقی می‌ماند (شکل ۹-۱۱). برای رفع این مشکل باید زاویه کوچکی در لبه اصلی رنده‌شیار ایجاد شود تا زائدگان از شکست، کاملاً کوچک شود. به شکل ۹-۱۲ توجه کنید. تفاوت رنده‌شیار و رنده‌برش در شکل نمایش داده شده است.



شکل ۹-۱۱

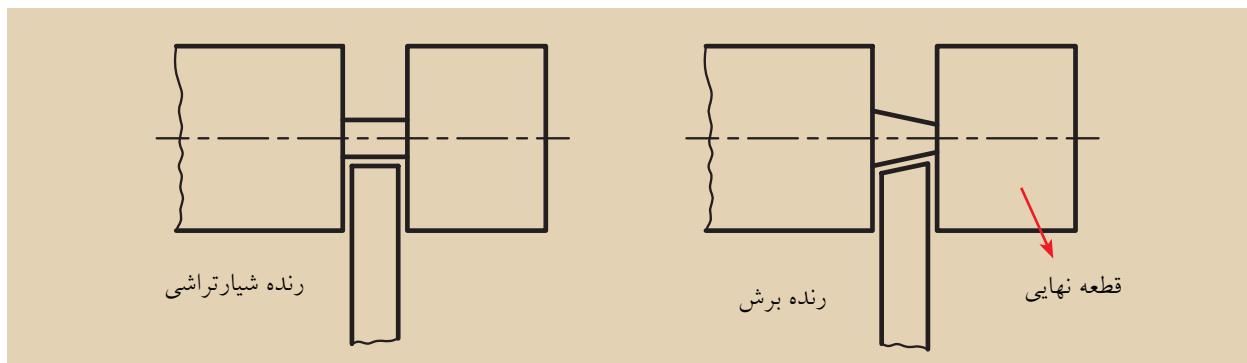


شکل ۹-۱۲

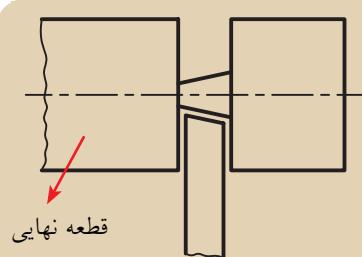

شکل ۹-۱۳

۱. اگر سمت چپ قطعه به عنوان قطعه نهایی مطرح باشد، انحراف لبه اصلی رنده به سمت چپ خواهد بود (شکل ۹-۱۳).

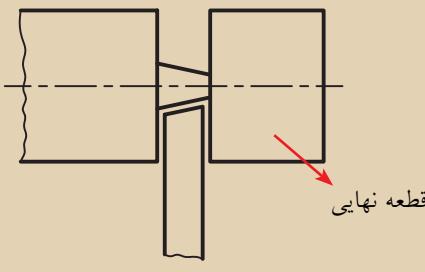

شکل ۹-۱۴

۲. اگر سمت راست قطعه به عنوان قطعه نهایی مطرح باشد، انحراف لبه اصلی رنده به سمت راست است (شکل ۹-۱۴).



۹-۵ نکات ایمنی و حفاظتی

۱. رنده‌شیار و رنده‌برش را دقیقاً در مرکز بیندید. در صورت پایین بسته شدن رنده احتمال قلاب کردن و شکستن رنده زیاد خواهد بود.

۲. تعداد دوران سه‌نظام را در عملیات شیارتراشی و برش کم‌تر از حالت روتراشی انتخاب کنید.

۳. پیش روی رنده‌شیار و برش، به درون قطعه کار را با کم‌ترین سرعت ممکن و به تدریج انجام دهید.

۴. طول بیرون آمده رنده‌شیار از داخل نگه‌دارنده مخصوص را متناسب با عمق شیار در نظر بگیرید.

۵. طول بیرون آمده رنده‌برش از داخل نگه‌دارنده مخصوص را متناسب با قطر قطعه کار در نظر بگیرید.

۶. پس از کند شدن رنده‌شیار فقط سطح پیشانی آن را سنگ بزنید.

۷. برای سنگ‌زدن رنده‌شیار، نخست آن را در نگه‌دارنده مخصوص بیندید و سپس برای سنگ‌زدن آن اقدام کنید.

۸. پس از قرار دادن رنده‌شیار در داخل نگه‌دارنده مخصوص، پیچ‌های آن را به خوبی محکم کنید.

۹. رعایت تمامی نکات ایمنی و حفاظتی که در فصل پنجم گفته شده است، در این قسمت نیز الزامی است.

پرسش‌های پایان فصل

۱. هدف از ایجاد شیار در قطعه کار چیست؟
۲. چرا نمی‌توان رنده‌شیار را به صورت مستقیم (بدون نگهدارنده مخصوص) به رنده‌گیر بست؟
۳. تفاوت عملیات شیارتراشی با عملیات روتراشی را بنویسید.
۴. عملیات برش را شرح دهید.
۵. چگونگی انجام عملیات شیارتراشی را شرح دهید.
۶. تفاوت رنده‌شیارتراشی با رنده‌برش چیست؟ توضیح دهید.
۷. تعداد دوران و پیشروی در عملیات شیارتراشی باید چگونه باشد؟
۸. چرا نمی‌توان برای برش قطعات از رنده‌شیار استفاده کرد؟
۹. انحراف لبه اصلی رنده‌برش به چه سمتی باید باشد؟
۱۰. منظور از قلاب‌کردن قطعه کار چیست؟ با رسم شکل توضیح دهید.


دستور کار شماره ۱

شیار تراشی و برش قطعه

تجهیزات مورد نیاز

| نام ابزار | نام ابزار |
|--------------------------------|--|
| روغن دان | دستگاه تراش |
| زیر رندهای با اندازه های مختلف | رنده شیار HSS با پهنای ۵ mm به همراه نگهدارنده مخصوص |
| عینک محافظ | کولیس با دقت ۰/۰۵ میلی متر |
| | وسایل تنظیف |

توجه: به دلیل این که مرکز قسمت مورد برش سوراخ است در این تمرین می توان به جای رنده برش از رنده شیار نیز استفاده کرد.

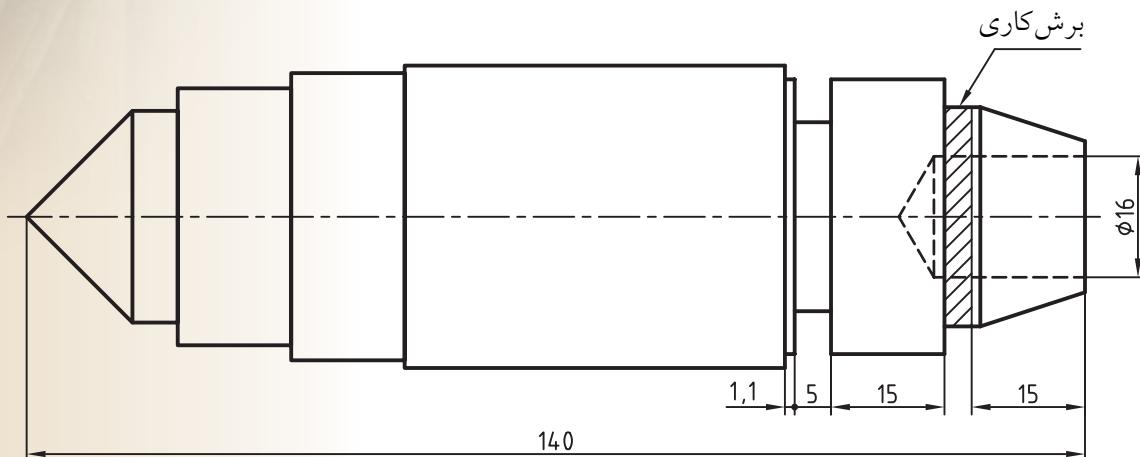

| | |
|---------------------------------|--------|
| ابعاد: قطعه ایجاد شده دستور کار | رسم |
| شماره ۱ فصل هفتم | طرح |
| خطای مجاز طولی: 0.1mm | بازبین |

مقیاس: 1:1


جنس: فولاد St 37

مراحل انجام کار:


۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۳. چشمی های روغن را باز دید کنید و ساقمه فنرها را به صورت دستی روغن کاری کنید.
۴. قطعه کار را طوری به سه نظام بیندید که طول آن بیرون از سه نظام قرار بگیرد. همچنین سمتی از قطعه که دارای مخروط ناقص است بیرون باشد(شکل ۹-۱۵).

۵. رنده شیار را به طور مناسب در رنده گیر بیندید و آنرا نسبت به قطعه کار عمود کنید.

! قبل از استفاده از رنده شیار مطمئن شوید که پیچ های نگهدارنده آن کاملاً محکم است.

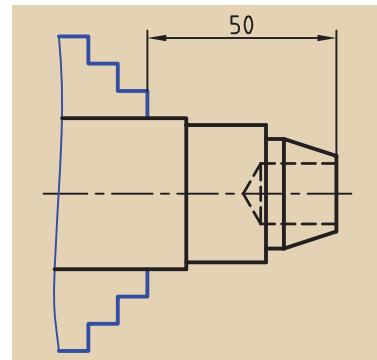

شکل ۹-۱۵

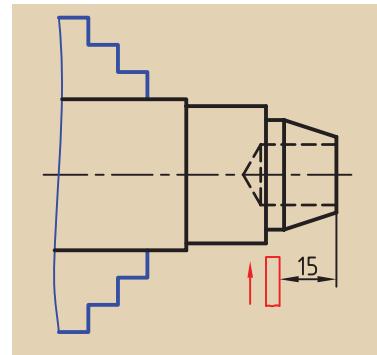


شکل ۹-۱۶

۶. تعداد دوران سه نظام را تعیین و تنظیم کنید و بعد از روشن کردن دستگاه اهرم کلاچ را فعال کنید.

۷. با کمک سوپرت عرضی و اصلی رنده را در راستای ۱۵ mm از لبه قطعه کار قرار دهید(شکل ۹-۱۶).


۸. با کمک سوپرت عرضی رنده شیار را به تدریج داخل کار نفوذ دهید تا قطعه کار جدا شود(شکل ۹-۱۷).

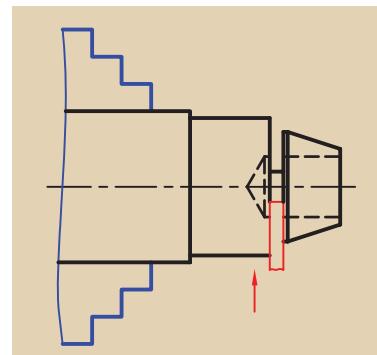

شکل ۹-۱۷

! بعد از جدا شدن قطعه، قطعه کار را با دست برندارید، زیرا ممکن است قطعه کار داغ باشد.

۹. با سوپرت عرضی رنده شیار را به عقب برگردانید.
۱۰. با کمک سوپرت طولی رنده را در راستای ۱۵ mm از لبه ایجاد شده قرار دهید(شکل ۹-۱۸).

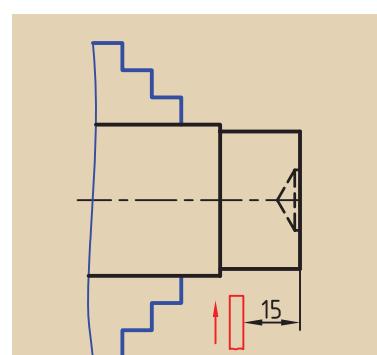

شکل ۹-۱۸

۱۱. با کمک سوپرت عرضی رنده را به تدریج در داخل قطعه کار نفوذ دهید و شیار تراشی را تا قطر 25mm انجام دهید. سپس رنده را از داخل شیار بیرون بیاورید (شکل ۹-۱۹).

۱۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۱۳. در صورت پلیسه کردن قطعه کار، با راهنمایی هنرآموز محترم پلیسه ها را برطرف کنید و دستگاه را خاموش کنید.

۱۴. قطعه کار را باز کنید و تحويل هنرآموز محترم خود دهید.


۱۵. ابزار را باز کنید و در محل مناسب قرار دهید.

۱۶. با استفاده فرچه و جارو تمامی براده های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.

۱۷. با استفاده از نخ پنبه کالیه قسمت های دستگاه را تمیز کنید.

۱۸. فک های سه نظام را بیندید و قوطی حرکت را کنار مرغک ببرید.

۱۹. وسایل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

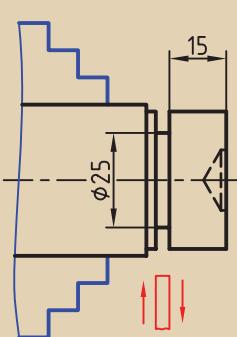

شکل ۹-۱۹

ارزشیابی


| توضیحات | نمره کسب شده | نمره پیشنهادی | عملیات |
|---------|--------------|---------------|---|
| | | ۳ | اندازه طول قطعه جدا شده 15mm |
| | | ۳ | اندازه فاصله لبه قطعه تا لبه شیار 15mm |
| | | ۱ | پهنهای شیار 5mm |
| | | ۳ | قطر گلوبی داخل شیار 25mm |
| | | ۲ | کیفیت سطح |
| | | ۴ | رعایت نکات ایمنی و حفاظتی |
| | | ۴ | انضباط کاری |
| | | ۲۰ | جمع |

دستور کار شماره ۲

تراشیدن قطعه پایانی برج میلاد

تجهیزات موردنیاز


| نام ابزار | نام ابزار |
|--------------------------------|--|
| HSS رنده روتراشی | دستگاه تراش |
| زیررنده‌ای با اندازه‌های مختلف | رنده برش HSS با نگهدارنده مخصوص و پهنای ۵mm |
| آچار رینگی ۱۹ | کولیس با دقت ۰/۰۵ میلی‌متر |
| مته خزینه | مته مرغک |
| سنه‌نظام مته و آچار مخصوص | مته ۱۰ و ۲۰ |
| عینک محافظ | کلاهک و گوه و چکش |
| وسایل تنظیف | روغن‌دان |

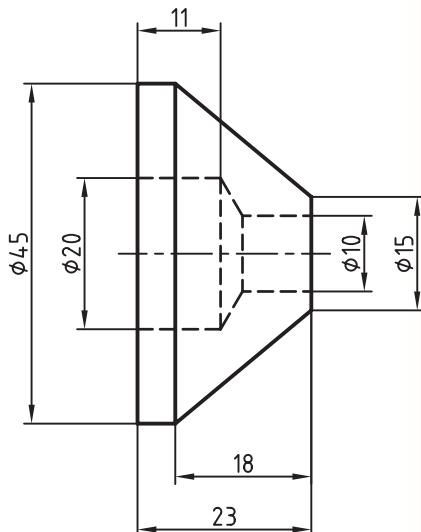

| | | |
|------------|---------------------------------------|--------|
| جنس: برنج | ابعاد: قطر Ø50mm و به طول موردنیاز | رسم |
| | خطای مجاز طولی: 0.1mm | طرح |
| | خطای مجاز قطری: 0.05mm | بازبین |
| مقیاس: 1:1 | | |

مراحل انجام کار:

۱. از سالم بودن دستگاه تراش اطمینان حاصل کنید.
۲. از خاموش بودن و قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۳. چشمی‌های روغن را بازدید کنید و ساقمه فرها را به صورت دستی روغن کاری کنید.

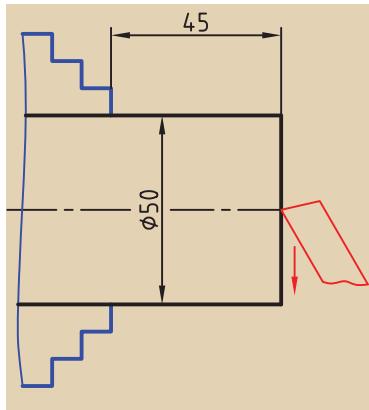

شکل ۹-۲۰

۴. قطعه کار را طوری به سه‌نظام بیندید که ۴۵mm از طول آن بیرون از سه‌نظام باشد.

۵. رنده را به صورت مناسب به رنده‌گیر بیندید و رنده‌گیر را نسبت به پیشانی قطعه کار زاویه دهید.

۶. تعداد دوران سه‌نظام را تعیین و تنظیم کنید و بعد از روشن کردن دستگاه اهرم کلاچ را فعال کنید.

۷. پیشانی قطعه کار را بتراشید تا اثر برش اره ازین برود (شکل ۹-۲۰).

۸. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۹. رنده‌گیر را نسبت به قطعه کار عمود کنید.

۱۰. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۱۱. روی قطعه کار را بتراشید و پله‌ای به قطر ۰۴۵ و به طول ۳۵mm ایجاد کنید (شکل ۹-۲۱).

۱۲. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۱۳. مقدار زاویه انحراف سوپرت فوقانی را محاسبه کنید.

۱۴. به کمک آچار رینگی سوپرت فوقانی را به اندازه زاویه به دست آمده منحرف کنید.

۱۵. اهرم کلاچ را فعال کنید.

۱۶. با کمک سوپرت فوقانی مخروط ناقص قطعه کار را بتراشید. تراشیدن مخروط را تا جایی ادامه دهید که قطر کوچک مخروط ۱۵mm شود (شکل ۹-۲۲).


۱۷. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.

۱۸. سوپرت فوقانی را به حالت اول برگردانید.

۱۹. مرغک را از داخل دستگاه مرغک خارج کنید و سه‌نظام مته را با کلاهک مناسب در داخل دستگاه مرغک نصب کنید.


۲۰. مته مرغک را در سه‌نظام مته بیندید و آن را با آچار مخصوص محکم کنید.

۲۱. تعداد دوران سه‌نظام را روی ۱۰۰۰ تنظیم کنید.

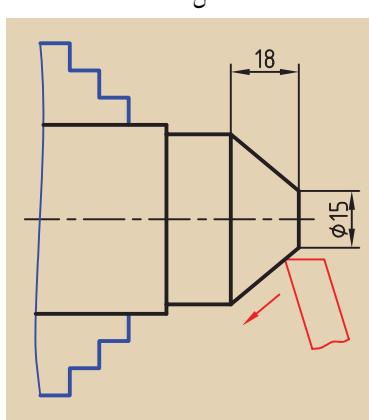


شکل ۹-۲۲

۲۲. اهرم کلاچ را فعال کنید و پیشانی قطعه کار را مته مرغک بزنید(شکل ۹-۲۳).
۲۳. اهرم کلاچ را خلاص کنید و مته مرغک را باز کنید.
۲۴. مته ۱۰ را روی سه نظام مته بیندید.
۲۵. تعداد دوران را برای مته ۱۰ تعیین و تنظیم کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
۲۶. مته ۱۰ را به اندازه 25 mm در داخل قطعه کار نفوذ دهید(شکل ۹-۲۴).
۲۷. مته را از داخل قطعه بیرون بکشید و اهرم کلاچ را خلاص کنید.
۲۸. مته ۱۰ را از سه نظام خارج کنید و به جای آن مته خزینه را بیندید.
۲۹. تعداد دوران سه نظام را تعیین و تنظیم کنید. اهرم کلاچ را فعال کنید.
۳۰. لبه های سوراخ را با مته خزینه پلیسه گیری کنید.
۳۱. اهرم کلاچ را خلاص کنید و دستگاه مرغک را به عقب ببرید.
۳۲. رنده شیارتراس را در رنده گیر بیندید، رنده گیر را طوری قرار دهید که رنده به سطح کار عمود باشد.

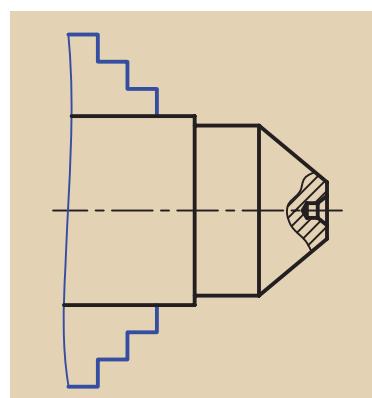


شکل ۹-۲۳

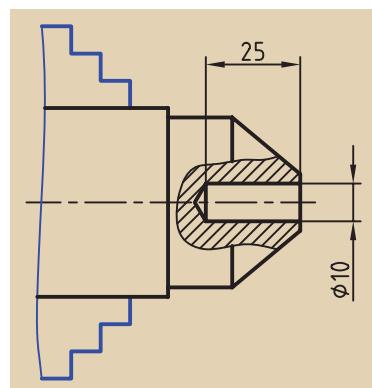

شکل ۹-۲۴

! می توان هم زمان دو یا سه یا چهار رنده را به رنده گیر بست. اما در هنگام کار احتیاط کنید که لبه تیز رنده های دیگر به دستتان آسیب نرساند.


- !** برای عمود کردن رنده شیار می توانید از استوانه مرغک نیز استفاده کنید.
۳۳. تعداد دوران سه نظام را تعیین کنید و اهرم کلاچ را فعال کنید.
 ۳۴. رنده برش را در امتداد ۲۳ میلی متر از لبه قطعه کار قرار دهید(شکل ۹-۲۵).
 ۳۵. با کمک سوپرت عرضی رنده را به تدریج داخل قطعه کار نفوذ دهید، تا قطعه کار جدا شود(شکل ۹-۲۶).

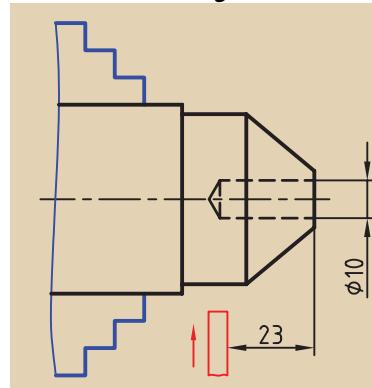

شکل ۹-۲۵


! قطعه بریده شده را با احتیاط بردارید، ممکن است داغ باشد و به دستتان آسیب نرساند.

۳۶. اهرم کلاچ را خلاص کنید و رنده را از قطعه کار دور کنید.
۳۷. قطعه اولیه را از سه نظام خارج کنید.

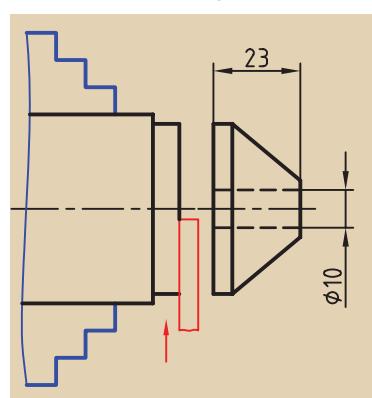

شکل ۹-۲۶

۳۸. قطعه بریده شده را به صورت برعکس در سه‌نظام بیندید. برای بستن قطعه کار بدون لنگی از مرغک و یا استوانه مرغک استفاده کرد (شکل ۹-۲۷).

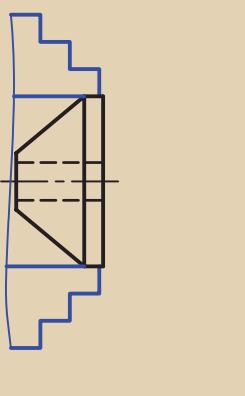

شکل ۹-۲۷

۳۹. مته ۲۰ را روی دستگاه مرغک نصب کنید.

۴۰. تعداد دوران سه‌نظام را برای مته ۲۰ تعیین و تنظیم کنید و سپس اهرم کلاچ را فعال کنید (شکل ۹-۲۸).

۴۱. مته را به اندازه ۱۱ میلی‌متر در مرکز قطعه کار نفوذ دهید.

۴۲. مته را از داخل قطعه کار بیرون بکشید و اهرم کلاچ را خلاص کنید.

۴۳. دستگاه مرغک را به سمت راست دستگاه ببرید.

۴۴. در صورت پلیسه کردن قطعه کار، با راهنمایی هنرآموز محترم پلیسه‌ها را برطرف کنید و دستگاه را خاموش کنید.

۴۵. قطعه کار را باز کنید و تحویل هنرآموز محترم خود دهید.


۴۶. ابزار را باز کنید و در محل مناسب قرار دهید.

۴۷. با استفاده فرچه و جارو تمامی براده‌های ایجاد شده را از روی دستگاه و اطراف آن جمع کنید و به محل مناسب ببرید.

۴۸. با استفاده از نخ پنبه کلیه قسمت‌های دستگاه را تمیز کنید.

۴۹. فک‌های سه‌نظام را بیندید و قوطی حرکت را کنار مرغک ببرید.

۵۰. وسایل و ابزار استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.

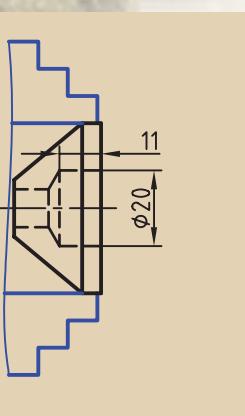

شکل ۹-۲۸

ارزشیابی

| توضیحات | نمره کسب شده | نمره پیشنهادی | عملیات |
|---------|--------------|---------------|---------------------------|
| | | ۲ | اندازه طول قطعه کار ۲۳mm |
| | | ۲ | اندازه لبه ۵mm |
| | | ۱ | اندازه عمق سوراخ ۱۱mm=۲۰ |
| | | ۲ | قطر بزرگ ۴۵mm |
| | | ۲ | قطر کوچک ۱۵mm |
| | ۰/۵ | | قطر سوراخ ۲۰mm |
| | ۰/۵ | | قطر سوراخ ۱۰mm |
| | ۲ | | کیفیت سطح |
| | ۴ | | رعایت نکات ایمنی و حفاظتی |
| | ۴ | | انضباط کاری |
| | ۲۰ | | جمع |


دستور کار شماره ۳

مونتاژ برج میلاد

تجهیزات مورد نیاز

| نام ابزار | نام ابزار |
|-----------|-------------|
| تخته | چکش لاستیکی |
| میز کار | واشر 12 |



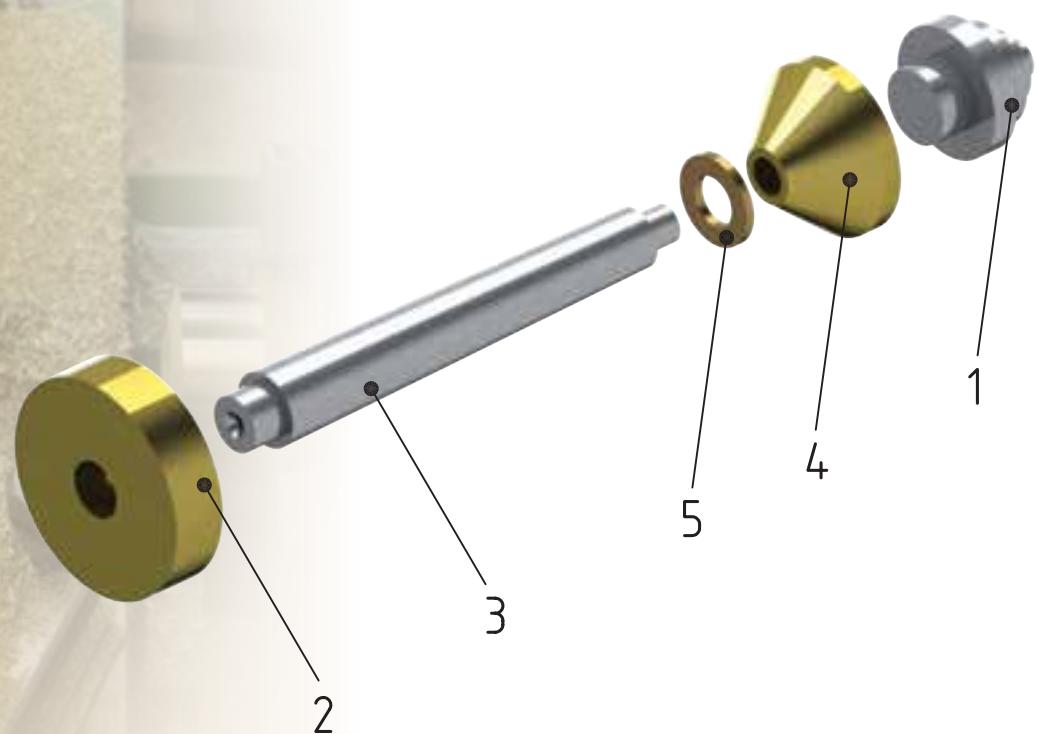

| | | فولاد St37 | M12 | 1 | واشر | 5 |
|----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------|--------------|------|
| 0/05 | 0 / 1 | برنج | Ø50 × طول مورد نیاز | 1 | قطعه شماره ۴ | 4 |
| | 0 / 1 | آلومینیم | Ø25 × 145 | 1 | قطعه شماره ۳ | 3 |
| 0/05 | 0 / 1 | برنج | Ø60 × طول مورد نیاز | 1 | قطعه شماره ۲ | 2 |
| 0/05 | 0 / 1 | آلومینیم | Ø40 × 45 | 1 | قطعه شماره ۱ | 1 |
| خطای مجاز طولی | خطای مجاز قطری | جنس | ابعاد اولیه | تعداد | نام قطعه | ردیف |
| | | نام نقشه: برج میلاد | | | رسم | |
| | | | | | طرح | |
| | مقیاس: 1:1 | | | | بازبین | |

مراحل انجام کار:

۱. بدنه برج را روی پایه آن مونتاژ کنید. اختلاف اندازه‌ها باید طوری باشد که دو قطعه به صورت پرسی مونتاژ شوند. برای این کار از ضربات چکش لاستیکی استفاده کنید تا قطعه کار آسیب نمایند(شکل ۹-۲۹).

 در هنگام کار با چکش مواظب دستان خود باشید تا به آن‌ها صدمه نزنید.

قطعات را روی تخته قرار دهید و سپس به آن‌ها ضربه بزنید.



شکل ۹-۲۹

۲. واشر ۱۲ را روی سر بدنه برج قرار دهید(شکل ۹-۳۰).

۳. قطعه واسطه بین بدنه و سربرج را روی بدنه برج مونتاژ کنید(شکل ۹-۳۱).

۴. سربرج را روی قطعه واسطه مونتاژ کنید(شکل ۹-۳۲).

۵. کلیه وسایل استفاده شده را در محل مناسب قرار دهید.



شکل ۹-۳۰

پرسش‌های تمرین:

۱. چه عاملی باعث مونتاژ دو قطعه به صورت پرسی است؟

۲. در مونتاژ قطعات به صورت پرسی نیازی به قطعه واسطه نیست. آیا اتصال دیگری مشابه این را می‌شناسید. در مورد آن توضیح دهید.

۳. اگر قطر سوراخ‌ها، بزرگ‌تر از قطر میله‌ها باشد، آیا مونتاژ صورت می‌گیرد؟

چرا؟



شکل ۹-۳۲



شکل ۹-۳۱

ارزشیابی

| توضیحات | نمره کسب شده | نمره پیشنهادی | عملیات |
|---------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| | | ۳ | مونتاژ بدنه به پایه |
| | | ۳ | مونتاژ قطعه‌ی واسطه به بدنه |
| | | ۳ | مونتاژ سربرج به قطعه واسطه |
| | | ۳ | پاسخ به پرسش‌های تمرین |
| | | ۴ | رعایت نکات ایمنی و حفاظتی |
| | | ۴ | انضباط‌کاری |
| | | ۲۰ | جمع |