

فصل اول

رولکاری در صنعت ورقکاری

سرفصل

- ۱- نوردکاری در صنعت ورقکاری
- ۲- استفاده از پرسکاری در صنعت ورقکاری
- ۳- فرآیندهای خاص شکل دهی ورقهای فلزی
- ۴- شناخت و روش تهییه و کاربرد پروفیل‌های فلزی
- ۵- تغییر شکل پروفیل‌ها و لوله‌ها

هدف‌های رفتاری

از هنرجو انتظار می‌رود پس از مطالعه این فصل:

- ۱- رولکاری را تعریف کند.
- ۲- اصول رولکاری را شرح ذهد.
- ۳- فاز خنثی را تعریف کند.
- ۴- روش‌های رول کردن ورق را بیان کند.
- ۵- انواع ماشین‌های رولکاری را نام ببرد.
- ۶- مزیت ماشینی‌های رولکاری هیدرولیکی را شرح دهد.

رولکاری در صنعت ورقکاری

رولکاری یا منحنی کردن ورقهای فلزی عبارت است از تغییر شکل دادن ورقهای فلزی به استوانه یا مخروط و یا قسمتی از آنها با استفاده از وسایل دستی یا ماشینی.

(شکل های ۱-۱ الف و ۱-۱ ب)




شکل ۱-۱ ب



شکل ۱-۱ الف


اصول رولکاری

رولکاری یا منحنی کردن ورقهای فلزی بر اساس تغییر شکل پلاستیکی با اعمال نیروی فشار به سطح ورق و ایجاد نیروی عکس العمل صورت می‌گیرد. (شکل ۲-۱)

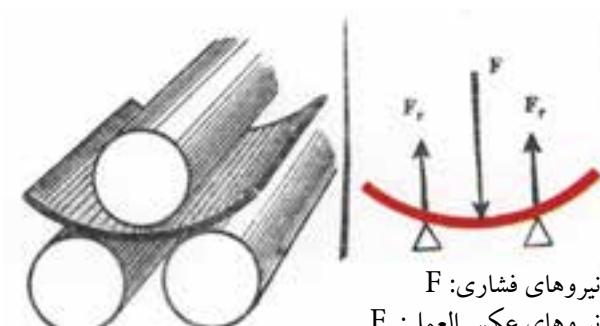

شکل ۲-۱

بدین ترتیب که نیروی فشار و نیروی عکس العمل الیاف های قشر داخلی ورق را تحت تاثیر فشار و تراکم قرارداده آنها کوتاه می کند و نیروی کشش باعث افزایش طول الیاف های قشر خارجی ورق می شود اما در فصل مشترک بین دو قشر (فاز خنثی) هیچ گونه تغییری روی نمی دهد. با توجه به اصولی که بیان شد. چنین نتیجه می گیرم که هنگام رولکاری ورق های فلزی لایه داخلی آنها فشرده و لایه خارجی کشیده می شود. و تنها لایه میانی (فاز خنثی) ورق به اندازه واقعی خود باقی می ماند. (شکل ۳-۱)

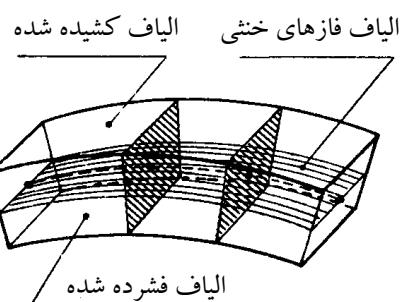

شکل ۳-۱

روش محاسبه طول گسترش استوانه و مخروط با استفاده از فاز خنثی


با توجه به اصول رولکاری ورق های فلزی که ذکر شده برای محاسبه طول گسترش قطعه موردنظرلکاری باید قطر متوسط استوانه در نظر گرفته شود. برای تعیین این قطر می توان با داشتن یکی از قطر های استوانه (داخلی یا خارجی) قطر متوسط را که فاز خنثی روی آن با داشتن یکی از قطرهای استوانه از روابط زیر بسادگی به دست آورد.

$$D_{av} = D_o - t$$

$$D_{av} = D_i + t$$

قطر متوسط و D_o قطر خارجی و D_i قطر داخلی و t ضخامت ورق است.

طول گسترش L طبق رابطه زیر محاسبه می شود. (شکل ۴-۱)

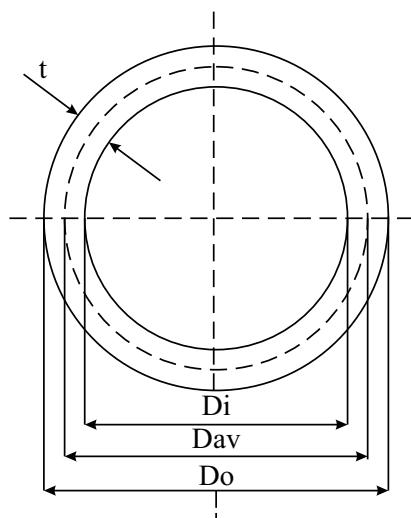

شکل ۴-۱

مسئله نمونه: مطلوب است طول گسترش استوانه‌ای که قطر خارجی و داخلی و ارتفاع آن به ترتیب ۳۵۰ و ۳۴۲ و ۴۰۰ میلی‌متر باشد.

$$t = D_o - D_i$$

$$t = \frac{350 - 342}{2} = 4 \text{ میلی‌متر}$$

$$D_{av} = D_o - t$$

$$D_{av} = 350 - 4 \quad \text{میلی‌متر}$$

$$D_{av} = 346 \quad \text{میلی‌متر}$$

$$L = D_{av} \cdot \pi$$


$$L = 346 \times \pi / 4 = 346 \times 3.14 / 4 = 1086 \text{ میلی‌متر}$$

روش‌های رول کردن ورق‌های فلزی

ورق‌های فلزی را می‌توان به روش‌های گوناگون رولکاری و منحنی کرد. ساده‌ترین روش برای منحنی کردن ضخامت‌های کم و قطرهای کوچک استفاده از وسایل وابزارهای دستی ساده است. همچنین می‌توان با به کار گیری ماشین‌های نورد ورق‌های فلزی را با ضخامت‌های مختلف به تناسب ظرفیت و قطر غلتک‌های آنها رولکاری و منحنی کرد، این کار به شرح زیر صورت می‌گیرد.

اصول رولکاری ورق‌های فلزی با دست

با آن که منحنی کردن ورولکاری ورق‌های فلزی با دست وابزارهای فلزی چندان متداول نیست اما در مواردی ساخت اجسام مدور (استوانه - مخروط) از ورق‌های نازک با ارتفاع قطر کم مورد نظر باشد. عمل منحنی کردن با ابزارهای دستی صورت یا مخروط با جایه‌جا کردن تدریجی آنها روی میله گردهای فولادی یا سندان‌های ویژه ورقکاری به فرم موردنظر در می‌آورند سپس اثرات خمش‌های ایجاد شده را به وسیله چکش چوبی یا ابزارهای مناسب دیگر برطرف می‌کنند. از آنجا که معمولاً ابتدا وانتهای گسترش (دو طرف) تخت باقی می‌ماند لازم است قبل از رولکاری (منحنی کردن) بدنه لبه‌های مزبور را به وسیله چکش چوبی روی سندان منحنی کنیم تا انحنای آنها با قسمت‌های دیگر یکنواخت شود. (شکل ۱-۵)

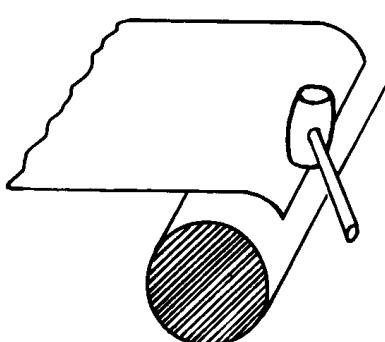

شکل ۱-۵

اصول رولکاری ورق‌های فلزی به وسیله ماشین‌های غلتک


ماشین‌های غلتک که در کارگاه‌های صنایع فلزی کارخانجات تولید مصنوعات فلزی با نام غلتک شناخته شده‌اند بر اساس ظرفیت موردنزوم طراحی و در اندازه‌های گوناگون ساخته می‌شوند. این ماشین‌ها را به لحاظ نیروی محرکه می‌توان به دو گروه طبقه‌بندی کرد. دستی و برقی که نوع آن را مناسب با ظرفیت و قدرت رولکاری به صورت هیدرولیکی نیز می‌سازند. اجزای منحنی کننده دستگاه‌های مزبور از استوانه‌هایی معروف به غلتک تشکیل شده که از نوع فولاد مارتنتی است و بسیار سخت بوده و مقاومت بالایی در مقابل نیروی خمش، پیچشی دارد.

اصول رولکاری با ماشین‌های سه غلتکی


به طور کلی در ماشین‌های نورد سه غلتکی به منظور ایجاد انحنای ورق‌های فلزی چه به صورت یک استوانه کامل یا قسمتی از آن ورق مورد نظر باید با یک حرکت انتقالی بین نوردهای کشنده که در قسمت جلوی دستگاه قراردارند و به طور مکانیکی حرکت می‌کنند قرار گیرد و سپس در اثر حرکت دورانی غلتک‌های داخل آن‌ها هدایت شده به وسیله نورد منحنی کننده که در قسمت عقب دستگاه قرارداده منحنی شود و یا چندین مرحله عبور بین غلتک‌ها به صورت یک استوانه کامل در آید. در این ماشین‌ها غلتک منحنی کننده که تنظیم شعاع خمش نیز به وسیله آن انجام می‌شود متحرک بوده روی محور عمودی قابل تنظیم است. این غلتک به دو صورت در این نوع ماشین‌ها وجوددارد.

الف) غلتک‌های منحنی کننده در راستای غلتک بالایی و روی ورق قرار می‌گیرد که در این صورت رولکاری ورق‌ها به سمت پایین انجام می‌شود. در این حالت محدودیت‌هایی از نظر رولکاری وجود خواهد داشت از جمله این که امکان رولکاری در اندازه‌های مختلف میسر نیست و از طرفی ورق به طرف پایین هدایت شده باعث می‌شود کنترل رولکاری بخوبی انجام نشود همچنین به علت هدایت شدن ورق به طرف پایین احتمال برخورد ورق به پایه‌های دستگاه و ممانعت در رولکاری وجود دارد. (شکل ۶-۱)


ب) غلتک منحنی کننده در راستای غلتک پایین وزیر ورق قرار می‌گیرد شکل (۱-۷الف) اکثر ماشین‌های رولکاری به این شکل ساخته می‌شوند. در این دستگاه‌ها ورق رول شده به طرف بالا هدایت می‌شود از این رو هیچگونه محدودیتی در اندازه رولکاری وجود نداشته کنترل آن راحت‌تر صورت می‌پذیرد. از این نوع ماشین‌ها در صورت تنظیم غلتک پشتی دستگاه می‌توان به منظور صاف کردن سطوح ورق‌های فلزی نیز استفاده کرد. (شکل ۱-۷ ب)

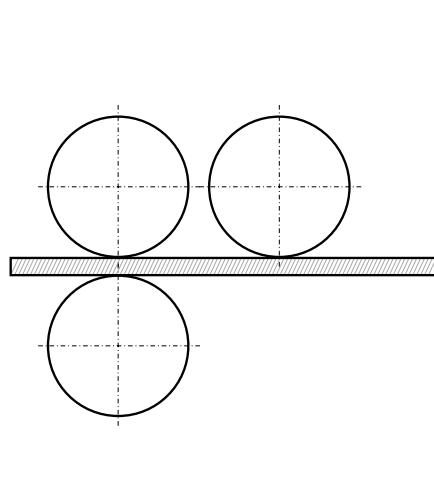

شکل ۱-۷ ب

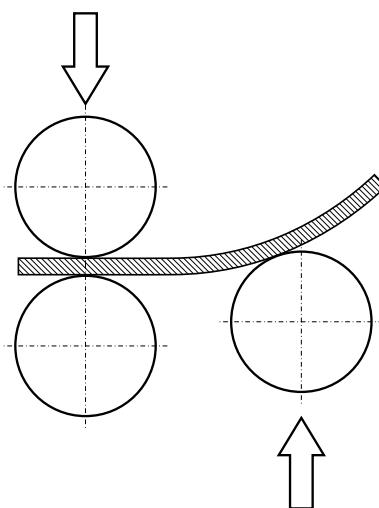

شکل ۱-۷ الف

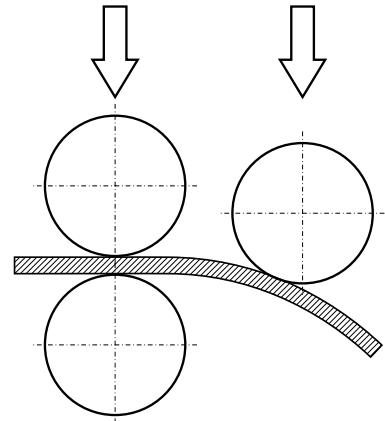

شکل ۱-۶

مشخصات ماشین‌های رولکاری

ماشین‌های غلتک را به لحاظ تعداد غلتک‌های آنها به دو دسته تقسیم می‌کنند.


الف) نوردهای سه غلتکی

ب) نوردهای چهار غلتکی


الف - نوردهای سه غلتکی که هرمی شکل نیز نامیده می‌شوند. دارای سه غلتک هستند شکل (۱-۸) غلتک A در راستای محور عمودی (محور Y) قابل تنظیم است و منحنی شعاع‌های متفاوت را می‌توان با تنظیم آن انجام داد. در این نوع ماشین‌ها دو نورده‌دایت کننده وجود دارد که محورهای آن‌ها با صفحه افق موازی‌اند. (غلتک‌های B.C) وجهت دوران آن‌ها یکی است غلتک A منحنی کننده حرکت خود را در اثر تماس با ورقی که در حال پیشروی است کسب می‌کند و روی دو نورده‌دایت کننده قرار می‌گیرد. نوردمزبور دارای دارای یک حرکت انتقالی در جهت عمودی

است. دو نورد هدایت کننده قطرهای مساوی هستند و معمولاً قطر آن‌ها از قطر نورد منحنی کننده قدری کمتر است شکل (۸-۱) نوع دیگر از این نوردها به صورتی طراحی و ساخته می‌شود. که نورد بالایی ثابت بوده و دو نورد زیر قابل تنظیم می‌باشد.

(شکل ۹-۱)

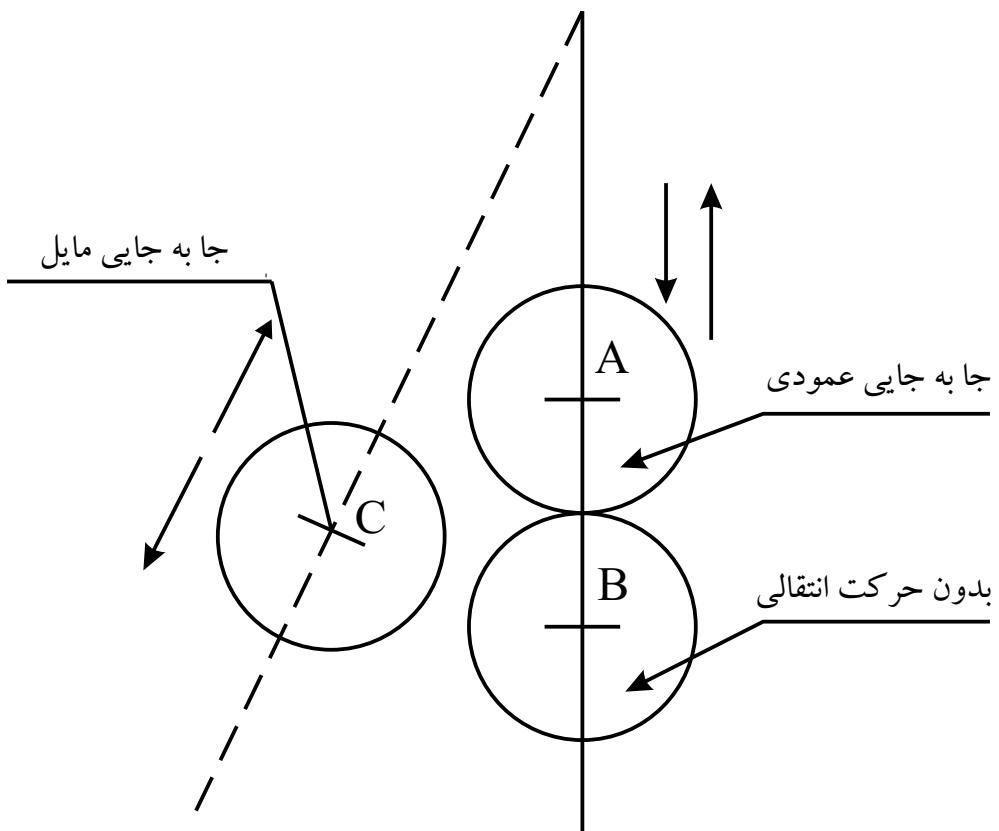


شکل ۹-۱

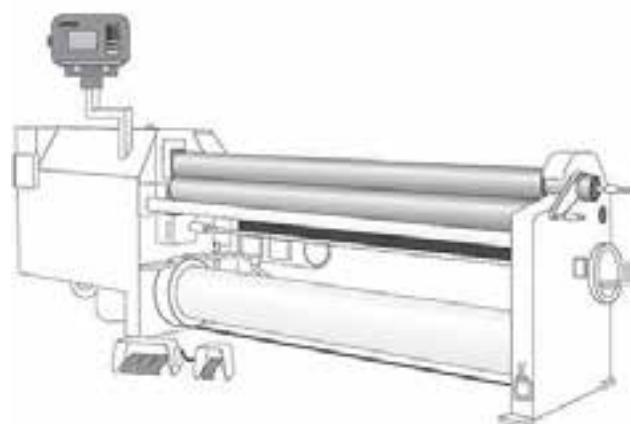

شکل ۸-۱

نوع دیگری از ماشین‌های سه‌گلته کی وجود دارد که دو نورد هدایت کننده ورق آن‌ها در صفحه قائم واقع شده است (B-A) یکی از آن‌ها (B) قادر حركت انتقالی است اما نورد دومی (A) می‌تواند در صفحه عمودی حرکت کند. هر دو این نوردها در جهت عکس یکدیگر دوران کرده فشار بین آن‌ها در حدی است که ورق را بخوبی هدایت می‌کند. نورد منحنی کننده (C) به طور مایل جایه جا می‌شود. عمل جایه جایی بر حسب نوع ماشین به وسیله چرخ دنده یا با یک پیچ مشترک انجام می‌شود و در بعضی مدل‌ها جایه جایی نورده وسیله دوپیچ مستقل که در طرفین قرار دارد صورت می‌گیرد همچنین به وسیله این نوع ماشین‌ها می‌توان ورق‌ها را به شکل مخروط در آورد.

(شکل‌های ۱۰-۱ الف و ۱۰-۱ ب)

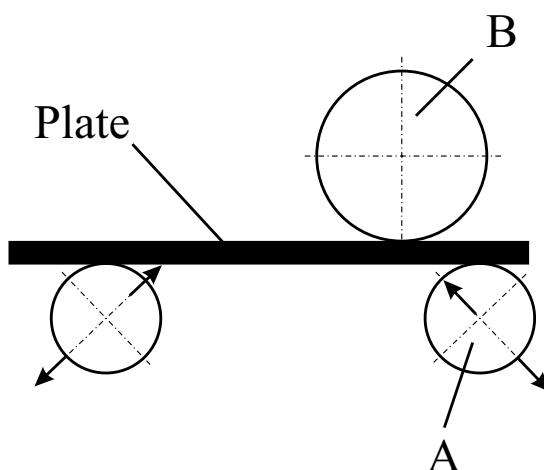

شکل ۱۰-۱ الف





شکل ۱۰-۱ ب

از این ماشین‌ها که در اندازه‌های مختلف و به صورت دستی و برقی ساخته می‌شود. برای رولکاری ورق‌های نازک، متوسط و ضخیم استفاده می‌شود. نوردهای این ماشین‌ها می‌توانند با نیروی دست از طریق دسته گردان به حرکت در آیند. (شکل ۱۱-۱)




شکل ۱۱-۱

یا به وسیله یک موتور الکتریکی مجهز به کلید‌های سه حالته در جهت عقربه ساعت و عکس عقربه ساعت راه اندازی شوند شکل (۱۲-۱) بدیهی است از ماشین‌های دستی با قطرهای کم برای رولکاری قطرهای کوچک ورق‌های نازک و از دستگاه‌های نورد برقی برای رولکاری ضخامت‌های متوسط و بالا با قطرهای زیاد استفاده می‌شود.

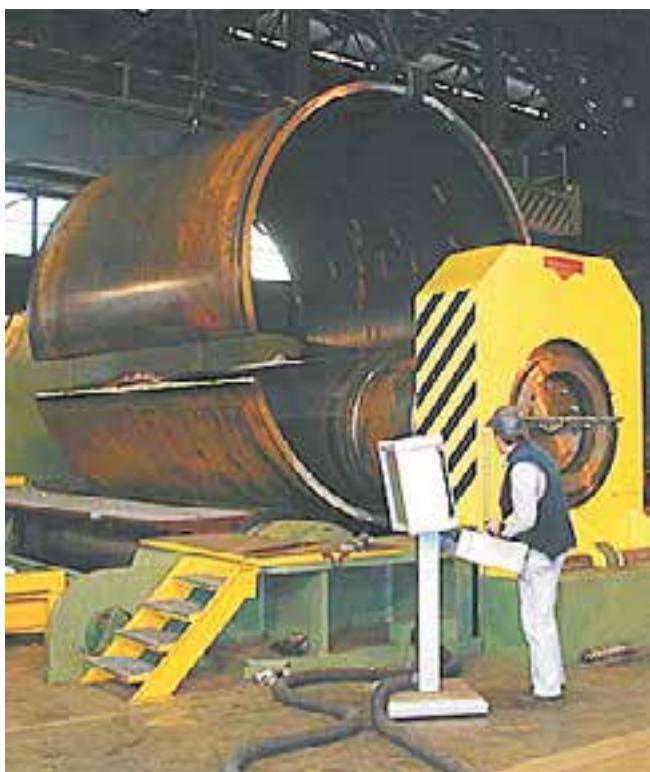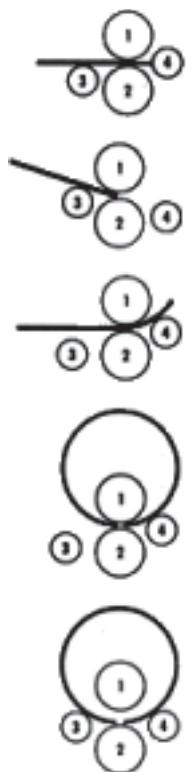


شکل ۱۲-۱

ب - در ماشین‌های چهار غلتکی شکل (۱۳-۱) دو غلتک A و B که قطر آن‌ها معمولاً بزرگ‌تر از دو غلتک دیگر است. نقش هدایت ورق را به عهده دارد. غلتک A از نظر حرکت انتقال ثابت و غلتک B دارای حرکت عمودی است که حرکت آن به وسیله پیچ مخصوص تنظیم می‌شود غلتک‌های C₁ و C₂ که قطربشان از غلتک‌های A و B کوچک‌تر است در جهت مایل حرکت انتقالی داشته وظیفه آن‌ها

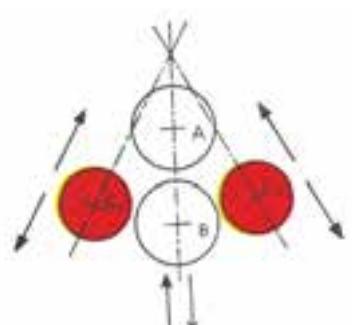


شکل ۱۳-۱

منحنی کردن ورق است. تنظیم این دو غلتک هم با چرخاندن دو پیچ امکان‌پذیر است. (شکل ۱۴-۱)

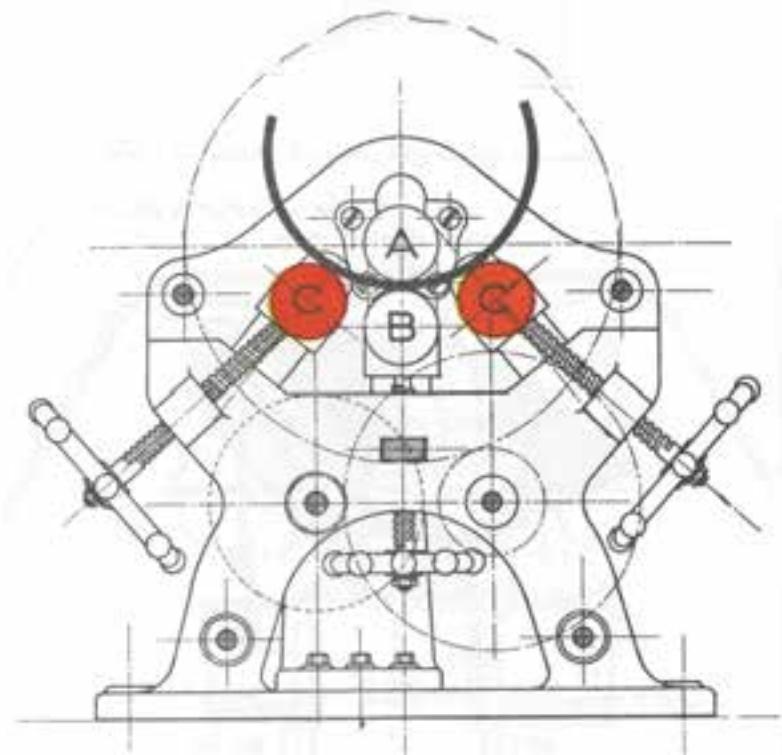


شکل ۱۴-۱


یکی از مزایای این ماشین‌ها نسبت به انواع دیگر این است که غلتک‌ها بدون تغییر جهت می‌توانند دو طرف ورق را منحنی کرده کار کردن روی اوراق بزرگ و ضخیم را با صرف وقت کمتر امکان‌پذیر سازند. (شکل‌های ۱۵-۱ تا ۱۸-۱) نحوه منحنی کردن لبه‌های ورق و همچنین نحوه رولکاری را به وسیله ماشین چهار غلتکی نشان می‌دهند.

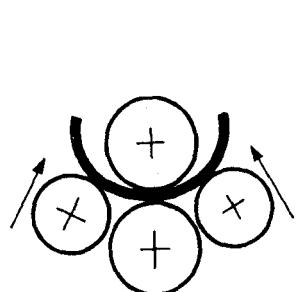


شکل ۱۸-۱ رولکاری نواحی دیگر ورق

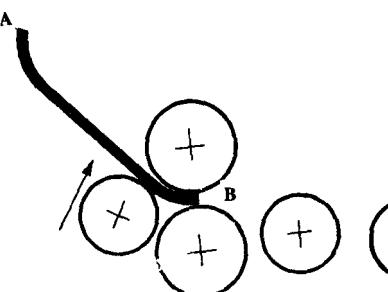

شکل ۱۷-۱ منحنی کردن لبه B

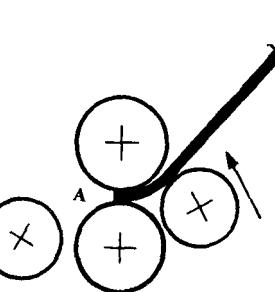

شکل ۱۶-۱ منحنی کردن لبه A

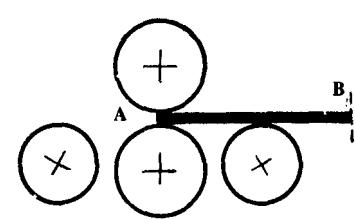


شکل ۱۵-۱ قرار دادن ورق زیر ماشین


منحنی کردن لبه های ورق

منحنی کردن لبه های ورق که به اهمیت آن اشاره شد در اکثر ماشین های سه غلتکی به استثنای یک نوع آن که دارای محورهای متقارن است باید قبل از عملیات رولکاری به تناسب ضخامت ورق به روش های گوناگون انجام گیرد. (شکل های ۱۹-۱ تا


(۲۲-۱)

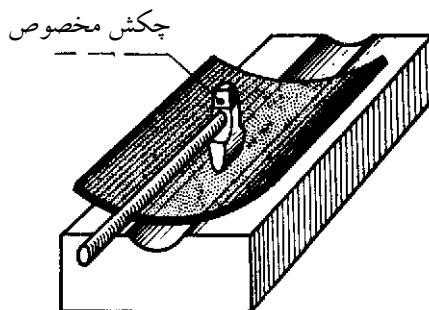


شکل ۱-۲۰ منحنی کردن لبه ورق های متوسط با استفاده از سندان شیاردار یا آهن ناودانی و چکش فلزی

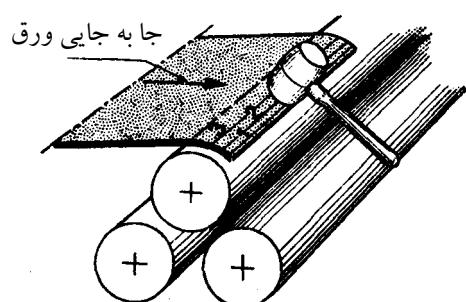

شکل ۱-۱۹ منحنی کردن لبه ورق های نازک با استفاده از شمش استوانه ای و چکش چوبی

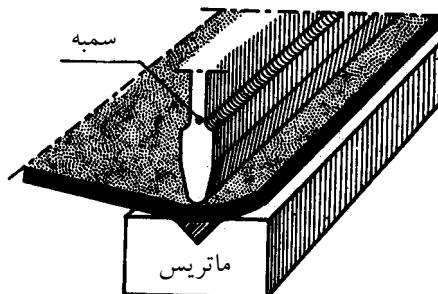

شکل ۲۲-۱ منحنی کردن لبه ورق های ضخیم به وسیله پرس خم به کمک سمبه ماتریس

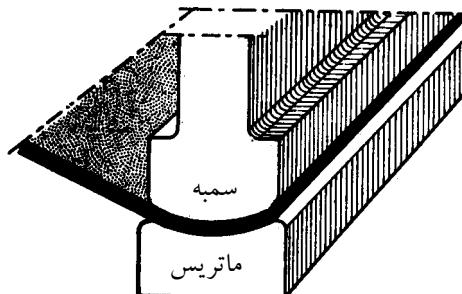

شکل ۲۱-۱ منحنی کردن لبه ورق های متوسط با استفاده از سمبه و ماتریس

ماشین های نورد هیدرولیکی

ماشین های نورد هیدرولیکی در دو فرم سه غلتکی و چهار غلتکی طراحی و ساخته می شوند.

ماشین های نورد سه غلتکی هیدرولیکی: این ماشین های نورد قادرند ورق ها با ضخامت ۱۰ تا ۲۵۰ میلی متر و تا عرض ۶ متر رولکاری نمایند. غلتک های این ماشین ها مجهز به موتور و گیربکس مجزا بوده و هر غلتک با موتور جدا کار می کنند. در نوردهای که طول آنها زیاد باشد از غلتک های کمکی جهت در یک راستا نگه داشتن غلتک های اصلی استفاده می شود. (شکل ۲۳-۱)

ماشین‌های نورد چهار غلتکی هیدرولیکی

این ماشین‌های نورد مزیت‌های مختلفی نسبت به ماشین‌های دیگر نورد کاری دارند. این ماشین‌ها می‌توانند ورق با ضخامت ۱۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر، با عرض ۲ تا ۶ متر را در یک مرحله رول کامل نمایند. این در حالی است که نوردهای سه غلتکی برای رول کردن ورق ۶ تا ۹ مرحله نیاز دارند. نوردهای چهار غلتکی هیدرولیکی قادرند بدون جابجای ورق ابتدا و انتهای آن را رول کاری کند. و در نهایت با عبور دادن ورق در یک مرحله نسبت به کامل کردن ورق اقدام نمود. لذا نیاز به جوشکاری لبه‌ها جهت تکمیل رول کاری نمی‌باشد. راندمان در این نوردها خیلی بالاتر از انواع ماشین‌های نورد دیگری باشد. سرعت رول کاری در این نوردها به ۶ متر بر دقیقه می‌رسد. در انواع پیشرفته نورد کنترل عملیات رول کاری توسط دستگاه‌های CNC انجام می‌شود.

(شکل ۲۴-۱)




شکل ۲۴-۱



شکل ۲۳-۱

منحنی کردن ورق‌های فلزی به فرم مخروط ناقص به وسیله ماشین‌های غلتک

عملیات مذبور به وسیله نوردهای دستی و برقی امکان پذیر است (شکل ۲۵-۱). برای این که دستگاه قادر به انجام منحنی کردن مخروط باشد. باید موقع قراردادن ورق بین غلتک‌های جلو دستگاه که عمل گرفتن و هدایت ورق را به داخل غلتک‌ها به عهده دارند زوایای لازم به کمک تکیه گاهی نسبت به سطح افق ایجاد شود. به علت متفاوت

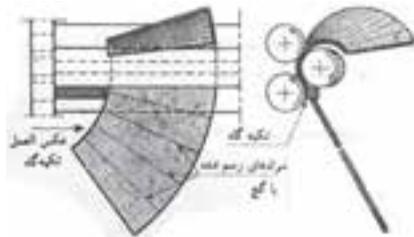

شکل ۲۵-۱

بودن محیط دو قاعده لازم است قاعده بزرگ سریع‌تر از زیر نورد عبور کند بدین جهت لازم است جابه جایی ورق با لغزاندن آن روی نورد انجام شود.

این حرکت را می‌توان با قراردادن یک تکیه گاه از قطعات آهنی (تسمه، چهار گوش، نبشی و...) در طرفی که قاعده کوچک مخروط واقع است عملی ساخت. تکیه گاه مذکور در مقابل فشار جانبی ورق عکس‌العملی در جهت فلش (شکل ۱-۲۶) وارد کرد مورد لزوم را ایجاد می‌کند.



شکل ۱-۲۶

معایب رولکاری

برای جلوگیری از بروز عیوب در قطعات نوردکاری شده لازم است به نکات زیر توجه کافی داشت.

عدم رعایت محاسبات دقیق طول گسترده قطعه کار
عدم آگاهی از تغییرات فیزیکی و مکانیکی روی قشرهای ورق در هنگام فرآیند ساخت.

عدم رعایت تنظیم دقیق و صحیح نیروی وارد به سطوح ورق به یک اندازه هنگام
رولکاری

آماده نکردن لبه‌ها و منحنی نکردن آن‌ها قبل از رولکاری دستی و یا ماشینی
عدم توجه به تعداد مراحل رولکاری به توجه به نوع ماشین
عدم توجه به ظرفیت اسمی ماشین نورد.

تمرین

- ۱- اصول رولکاری ورقهای فلزی را شرح دهید.
- ۲- روش‌های رولکاری ورقهای فلزی را نام ببرید.
- ۳- انواع ماشین‌های رولکاری را نام ببرید.
- ۴- اصول رولکاری ماشین‌های چهار غلتکی را شرح دهید.
- ۵- تفاوت کارآیی ماشین‌های سه غلتکی و چهار غلتکی را بنویسید.
- ۶- کاربرد ماشین‌های نورد هیدرولیکی را شرح دهید.
- ۷- مزیت‌های ماشین‌های چهار غلتکی هیدرولیکی را بنویسید.
- ۸- معایب رولکاری ورقهای فلزی را نام ببرید.

فصل دوم

پرسکاری در صنعت ورقکاری


هدف‌های رفتاری

از هنرجو انتظار می‌رود پس از مطالعه این فصل:


- ۱- پرسکاری را تعریف کند.
- ۲- انواع ماشین‌های پرس را نام ببرد.
- ۳- قسمت‌های مختلف پرس را نام ببرد.
- ۴- کاربرد ماشین‌های پرس را نام ببرد.

پرسکاری

تعریف پرسکاری: برای تبدیل ورق به محصول نهایی از فرآیندهای شکل دهنده متفاوتی نظیر برش، فرم دهی و کشش استفاده می‌شوند که به مجموع این فرآیندها پرسکاری گفته می‌شوند. و به ماشینی که این فرآیندها را انجام می‌دهد ماشین پرس گفته می‌شوند. در شکل‌های (۱-۲) و (۲-۲) اجزای اصلی یک پرس معرفی شده است. قسمت اصلی یک ماشین پرس که نوع شکل دهی را مشخص می‌کند قالب نامیده می‌شوند. در صنعت ورقکاری از قالب‌های مانند قالب‌های برش، قالب‌های خمکاری، قالب‌های شکل دهی و برجسته کاری و قالب‌های کشش استفاده می‌شوند یک قالب با توجه به نوع فرم دهی از اجزاء مختلف تشکیل شده است که از اصلی‌ترین آن‌ها می‌توان سنبه و ماتریس را نام برد که سنبه معمولاً در قسمت بالای پرس و ماتریس در قسمت پایین قرار می‌گیرد و شکل نهایی قطعه را شکل سنبه و ماتریس مشخص می‌کند. (شکل ۳-۳) ماشین‌های پرس با توجه به مکانیزم عمل آن‌ها به انواع زیر تقسیم بندی می‌شوند.

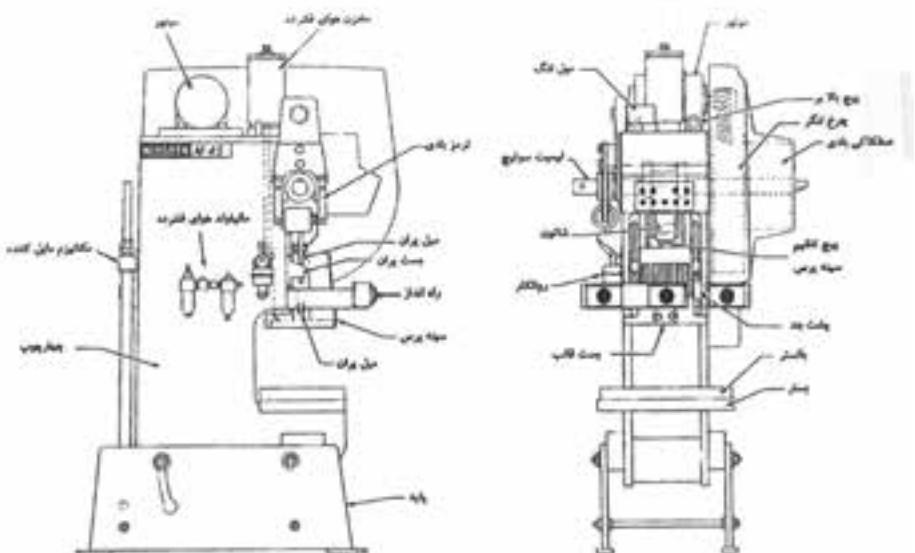

شکل ۱-۲

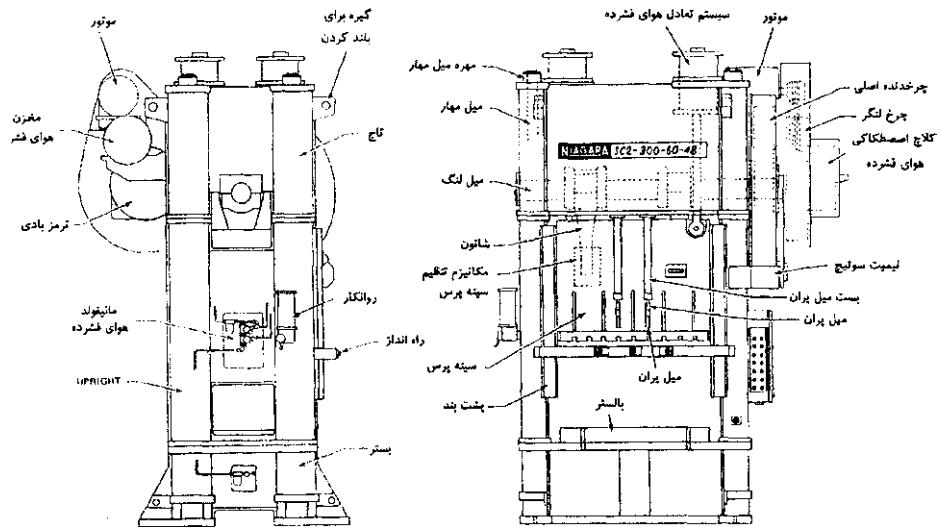

شکل ۲-۲

انواع ماشین‌های پرس

- ۱) ماشین‌های پرس دستی
- ۲) ماشین‌های پرس مکانیکی
- ۳) ماشین‌های پرس پنوماتیکی
- ۴) ماشین‌های پرس هیدرولیکی



شکل ۳-۲

۱- ماشین‌های پرس دستی

این نوع پرس‌ها در دو نوع زیر طراحی و ساخته می‌شوند:

الف) پرس اهرمی ب) پرس پیچی

الف) پرس اهرمی: این نوع پرس‌ها برای سوراخ کاری و فرم کاری‌های محدود بر روی اوراق نازک مورد استفاده قرار می‌گردد. ساختمان آن‌ها تقریباً شیوه یک قیچی اهرمی بوده که بجای تیغه ثابت (تیغه تحتانی) ماتریس و در تیغه متحرک (تیغه فوقانی) سنبه بسته می‌شوند. (شکل ۴-۲)



شکل ۴-۲

نیروی این پرس‌ها بر حسب نوع اهرم بندی و طول دسته آن‌ها متغیر است. این نوع پرس در برشکاری گوشه‌های کار و سایر موارد مشابه آن نیز می‌توان استفاده کرد.



شکل ۵-۲


ب) پرس پیچی: این نوع پرس به وسیله بالا و پایین رفتن یک پیچ دندۀ ذوزنقه‌ای کار می‌کند. به طوری که در شکل (۵-۲) ملاحظه می‌گردد. سر پرس با گرداندن دسته فلکه متصل به پیچ دندۀ ذوزنقه حرکت عمودی نموده بالا و یا پایین می‌رود پرس مزبور برای بریدن و تغییر فرم در ورقه‌های نازک فلزی - چرم و مقوا وغیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پرس‌های مکانیکی

در پرس‌های مکانیکی باید از ابزاری برای انتقال حرکت چرخ لنگر به سینه پرس استفاده شود که معمولاً این کار توسط میل لنگ و یا مکانیزم‌های دیگر انجام می‌شوند. میل لنگ پرس شبیه میل لنگ اتمیل است و به وسیله شاتون به سینه پرس متصل می‌شوند. و حرکت دورانی را به حرکت خطی تبدیل می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که سینه پرس شبیه پیستون در موتور خودرو عمل می‌کند. در شکل (۶-۲) یک میل لنگ واجزای آن نشان داده شده است. مکانیزم‌های دیگری نظیر لنگ خارج از مرکز، چرخ دندۀ خارج از مرکز، بادامک نیز در ساختمان پرس‌های مکانیکی بکار گرفته می‌شود. در شکل (۷-۲) نمونه‌ای از پرس‌های مکانیکی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۷-۲

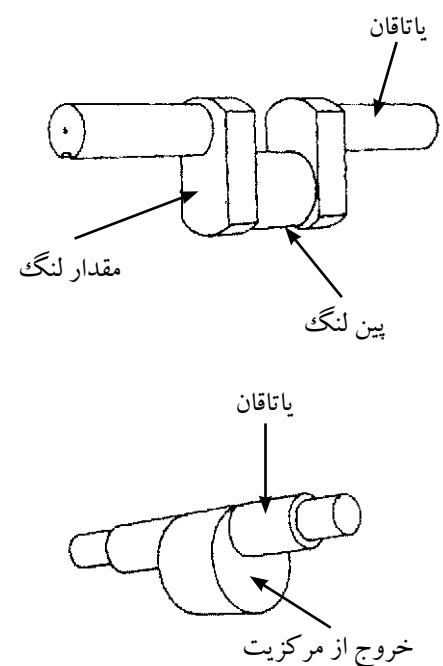

شکل ۶-۲

پرس‌های پنوماتیکی

این نوع پرس‌ها که دارای یک سیلندر پیستون پنوماتیکی هستند. غالباً در ابعاد کوچک ساخته شده و برای کارهای سبک (سوراخ‌کاری و فرم‌کاری روی اوراق نازک و همچنین جازدن بوشها...) از آن‌ها استفاده می‌شوند.

پرس‌های هیدرولیکی

پرس‌های هیدرولیکی، سیلندر و پیستون‌های هیدرولیکی بسیار بزرگی دارند. پیستون و سنبه پرس به عنوان یک واحد یک پارچه عمل می‌کنند و حرکت سینه پرس با اعمال فشار روغن انجام می‌شوند. سیلندر پرس یک سیلندر دو طرفه است و می‌تواند سینه را به موقعیت اولیه اش باز گرداند. پرس هیدرولیک را می‌توان از روی سیلندر هیدرولیکی موجود بر روی تاج پرس و یا از روی ساختار ستونی چهار چوب آن شناخت از آنجایی که پرس هیدرولیک هیچ‌کدام از اجزای چرخ‌دنده میل لنگ، لنگ و اجزایی از این قبیل را ندارند در سایر دسته‌بندی‌هایی که بر اساس سیستم محركه پرس انجام می‌شوند جای نمی‌گیرد. پرس هیدرولیک می‌تواند حداکثر تناثر خود را در هر کجای کورس پرس که باشد اعمال کند. کورس پرس نیز متغیر است و می‌تواند در هر محدوده‌ای از بازه حرکتی سینه پرس انتخاب شود ولی در پرس‌های مکانیکی تناثر حداکثر تقریباً در انتهای کورس پرس اعمال می‌شوند همچنین مقدار کورس سینه پرس در پرس‌های مکانیکی مقداری ثابت است. تناثر این پرس‌هایین ۵۰ تابیش از ۶۰۰۰ تن می‌توان متغیر باشد. (شکل ۹-۲)



شکل ۹-۲

دسته‌بندی پرس‌ها بر اساس متغیرهای طراحی


پرس‌های را می‌توان علاوه بر مکانیزم سیستم محركه که مهمترین متغیر برای دسته‌بندی آن‌ها می‌باشد بر اساس متغیرهای مختلف دیگر طراحی نیز دسته‌بندی نمود که تعاریف برخی از این متغیرها آورده شده است.

- | | | | | |
|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------|
| ۱- چهار چوب | ۲- موقعیت چهار چوب | ۳- عمل (حرکت) | ۴- تناثر | ۵- کورس در دقیقه |
|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------|

چهار چوب: یکی از مهمترین اجزای هر پرس چهار چوب آن می‌باشد که اجزای دیگر آن نظیر شفت‌ها، یاتاقان‌ها، سینه و چرخ‌دنده‌ها بر روی چهار چوب پرس نصب می‌شوند. چهار چوب پرس را می‌توان به روش ریخته‌گری یا جوشکاری صفحات سنگین ورق تولید نمود. البته برخی از چهار چوب‌ها را می‌توان به وسیله ماشین کاری نیز تولید نمود. چهار چوب اغلب پرس‌های تناثر پایین را به شکل C شکل طراحی و می‌سازند. چهار چوب‌های C شکل انواع مختلفی دارند. در شکل‌های ۱۰-۲ تا ۱۴-۲) برخی از انواع این پرس‌هارا مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۰-۲ پرس ثابت C شکل با دهانه عمیق

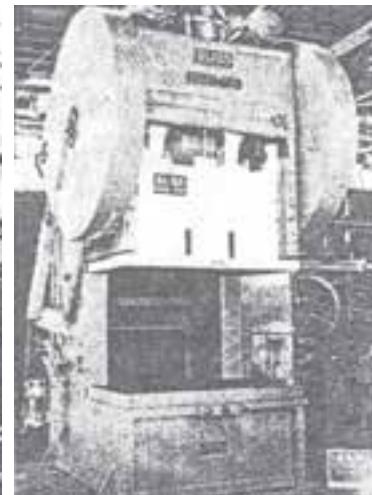


شکل ۱۱-۲ پرس ثابت بزرگ



شکل ۱۲-۲ پرس ثابت رومیزی



شکل ۱۳-۲ پرس انتهای باز با دهانه قابل

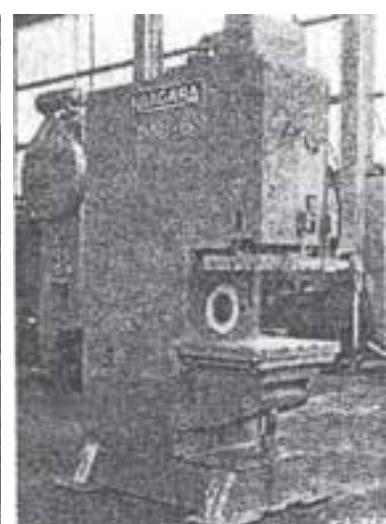

تنظیم


پرس های راست جانب: هنگام طراحی پرس ها با ظرفیت چند هزار تن و بیستر های بزرگ از چهار چوب های راست جانب استفاده می شوند تا بر صلیبیت آن ها بیفزایند. این پرس هارا می توان از ساختمان جعبه ای شکل آن ها شناخت از این پرس ها برای پرسکاری ورق تا تناز ۴۰۰۰ تن نیز به کار گرفته می شوند. این پرس ها نیز داری انواع مختلف می باشند. که در شکل های (۱۵-۲) یک نمونه از آن ها را مشاهده می کنید.



شکل ۲ ۱۵-۲ پرس راست جانب صلب



شکل ۲ ۱۷-۲ پرس راست جانب دارای میل مهار

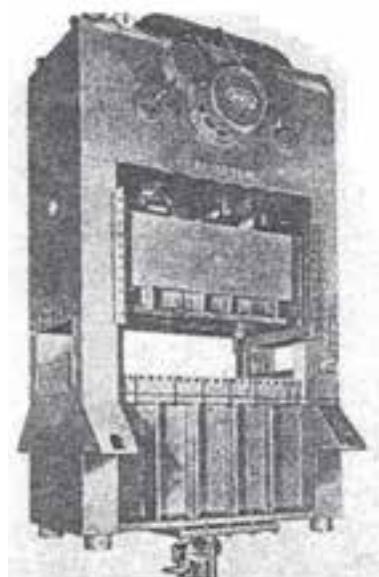


شکل ۲ ۱۶-۲ پرس راست جانب دارای میل مهار


موقعیت چهارچوب: ویژگی دیگری که پرس‌ها را می‌توان براساس انها تقسیم بندی نمود موقعیت چهار چوب می‌باشد. براین اساس پرس‌ها را می‌توان به چهار دسته تقسیم نمود.

۱- مایل شونده ۲- عمودی ۳- مایل ۴- افقی

در شکل‌های (۲۱-۲ تا ۱۸-۲) برخی از این پرس‌ها را مشاهده می‌کنید.

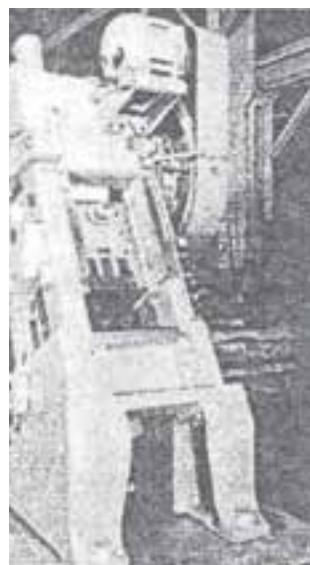

شکل ۲-۱۹ پرس راست جانب مایل

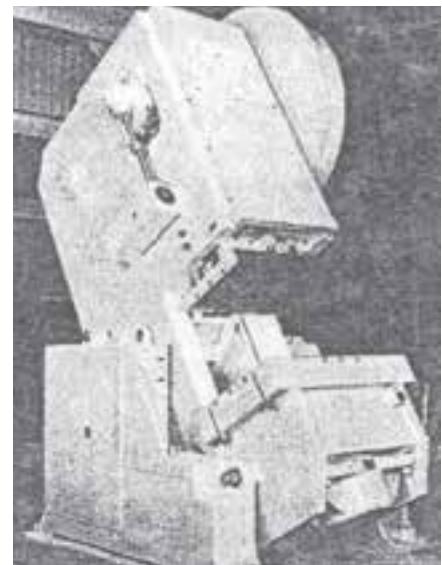

شکل ۲-۱۸ پرس مایل شونده پشت باز



شکل ۲-۲۰ پرس C شکل افقی

عمل (حرکت)

روش دیگر دسته‌بندی پرس‌ها، دسته‌بندی بر حسب عمل یا حرکت آن‌ها می‌باشد. اصطلاح عمل به تعداد کشوها یا سینه‌های پرس اطلاق می‌گردد پرس‌ها را بر اساس تعداد عمل می‌توان به ۳ گروه تقسیم بندی نمود:

- ۱- یک عمله (یک حرکته) فقط یک سینه حرکتی دارد.

۲- دو عمله (دو حرکته) یک سینه داخلی و یک سینه خارجی، توسط مکانیزم‌های مختلف راه اندازی می‌شوند. (شکل ۲۱-۲)

۳- سه عمله (سه حرکته) همانند پرس‌های دو عمله است با این تفاوت که سینه سومی نیز در بستر پرس قرار دارد. پس از پایین آمدن سینه‌های اول و دوم به سمت بالا حرکت می‌کند.


تناژ: یکی دیگر از متغیرهای که پرس‌ها را می‌توان دسته‌بندی نمود تناژ پرس می‌باشد.

منظور از تناژ حداکثر نیروی است که یک پرس می‌تواند جهت فرمدهی اعمال کند. در پرس‌های مکانیکی معمولاً تناژ با توجه به اندازه یاتاقان میل لنگ یا شفت خارج از مرکز بیان می‌شوند.

تا سال‌ها از قطر یاتاقان برای بیان محدوده تناژ پرس استفاده می‌شد. به عنوان مثال در شکل ۶-۲ نشان داده شده است قطر یاتاقان از قطر پین لنگ کوچک‌تر است و اگر قرار به شکست باشد. شکست از محل یاتاقان صورت می‌گیرد لذا حداکثر تناژ اعمالی تا حدی می‌باشد. که قطر یاتاقان تحمل می‌کند. یک پرس شماره ۵ پرسی است که قطر یاتاقان آن ۵ اینچ می‌باشد.

امروزه اجزای دیگر پرس در طراحی ضعیف‌تر انتخاب می‌گردد که ساخت و تعویض آن راحت‌تر باشد. به عنوان مثال می‌توان از شاتون نام برد که می‌تواند در طراحی عضو ضعیف در نظر گرفته شود. در اینجا تناژ پرس تناژی خواهد بود که شاتون بتواند تحمل کرده وایمن باشد.

کورس پرس: عامل دیگر در دسته‌بندی پرس‌ها را می‌توان کورس پرس نام برد. در تعیین کورس پرس در پرس‌ها عوامل زیادی دخیل‌اند. پرس‌ها معمولاً یک کورس ثابت دارند که مقدار آن می‌توان کمی بیشتر یا کمی کمتر در نظر گرفته شود. کورس پرس فاصله‌ای است که سینه پرس بین نقطه مرگ بالا و نقطه مرگ پایین طی می‌کند. در پرس‌های میل لنگی مقدار کورس پرس برابر است با دو برابر مقدار انحراف پین لنگ از محور اصلی میل لنگ میزان کوتاه و بلند بودن کورس پرس با توجه به نکات زیر در نظر گرفته می‌شوند.

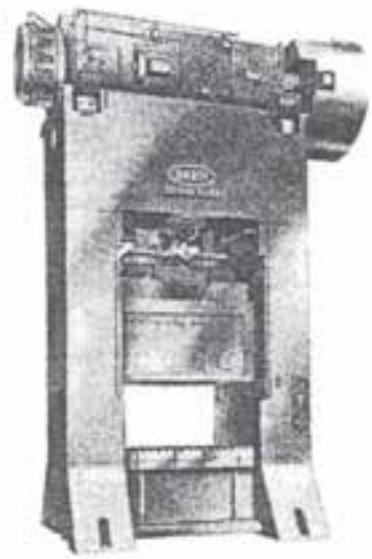

شکل ۲۱-۲ پرس دو عمله

■ دلایل انتخاب پرسی با طول کورس کوتاه عبارت اند از:

- ۱- هر چه کورس پرس کوتاه تر باشد، پرس قویتر است.
- ۲- هر چه کورس پرس بلند تر باشد مقدار لنگ بیشتر بوده و در نتیجه گشتاور پیچشی بیشتری بر میل لنگ اعمال خواهد شد.
- ۳- هر چه کورس پرس کوتاه تر باشد مقدار کورس در دقیقه یا سرعت پرس بیشتر خواهد بود و تولید بر ساعت پرس افزایش خواهد یافت.

■ دلایل انتخاب پرس با طول کورس بلندتر:

- ۱- هر چه طول کورس پرس بلندتر باشد سرعت آن پایین تر است. در نتیجه زمان کافی برای حرکت ابزارهای جابجای مکانیکی خود کار وجود خواهد داشت.
- ۲- هر چه طول کورس پرس بلند تر باشد فضای عمودی بیشتری بین دو نیمه قالب فراهم می شوند.
- ۳- هر چه کورس پرس بلند تر باشد امکان باز شدن بیشتر دونیمه قالب وجود دارد در نتیجه تعمیرات بر روی قالب ها آسانتر خواهد بود.
مقدار کورس پرس با ید حداقل دو و نیم برابر عمق پرسکاری باشد تا برداشت قطعه از قالب به راحتی انجام شود. به عنوان مثال برای کشش یک استوانه 3 اینچی با در نظر گرفتن حفره ماتریس وارتفاع سنبه، مقدار کورس پرس باید 6 اینچ در نظر گرفته می شوند.

کورس در دقیقه

سرعت پرس ها بین 10 تا 1600 کورس در دقیقه متغیر است. پرس های دو عمله مورد استفاده در عملیات کشش کمترین سرعت و پرس های کوچک مورد استفاده در عملیات برش با کورس $5/0$ اینچ بیشترین سرعت را دارا می باشند. در جدول (۱-۲) رابطه سرعت پرس با تناژ و نوع سیستم محرکه آن اورده شده است.

جدول ۱-۲

سیستم محرک که تاثر	۸	۱۱	۱۴	۱۸	۲۲	۳۲	۴۵	۶۰	۷۵	۹۰	۱۱۰	۱۵۰	۲۰۰		
بدون چرخ دنده	۲۴۰ ۰/۸۱	۲۰۰ ۱/۳	۱۸۰ ۱/۹	۱۶۰ ۲/۷	۱۹۰ ۳/۸	۱۳۰ ۲/۶	۱۱۰ ۱۲/۷	۱۰۰ ۱۹/۱	۹۰ ۲۷/۸	۸۵ ۵۸/۵	۸۰ ۵۲/۲	۸۰ ۷۰		کورس در دقیقه اینج - تن	
یک چرخ دنده‌ای سرعت بسیار بالا								۹۲ ۵۲	۸۲ ۷۵	۷۲ ۱۰۰	۶۵ ۱۳۰	۵۴ ۲۱۶		کورس در دقیقه اینج - تن	
یک چرخ دنده‌ای سرعت بالا				۸۱ ۸/۹	۷۱ ۱۸/۲	۸۲ ۳۲	۷۲ ۵۲	۶۵ ۷۵	۶۰ ۱۰۰	۵۴ ۱۳۰	۴۰ ۲۱۶	۴۰ ۳۳۷		کورس در دقیقه اینج - تن	
یک چرخ دنده‌ای سرعت استاندارد				۵۷ ۱۴/۳	۵۲ ۲۳/۸	۶۵ ۳۲	۶۰ ۵۲	۵۴ ۷۵	۴۶ ۱۰۰	۴۰ ۱۳۰	۳۲ ۲۱۶	۳۲ ۳۳۷		کورس در دقیقه اینج - تن	
یک چرخ دنده‌ای سرعت پایین							۵۴ ۲۷	۴۶ ۴۰	۴۰ ۵۴	۳۶ ۷۵	۳۲ ۸۳	۲۷ ۱۵۵	۲۷ ۲۴۰		کورس در دقیقه اینج - تن

علاوه بر متغیر های تعریف شده متغیر های دیگری نظری فضای قالب پرس، گشتاور پرس، انرژی، پشت بند نیز می تواند برای دسته بندی پرس ها مورد استفاده قرار گیرند.

عملیات شکل دهنده به وسیله پرس

پرس ها ماشین های هستند که به وسیله آن ها می توان انواع عملیات شکل دهنده مانند برش کاری، برجسته کاری، خمکاری و کشش را انجام داد. در این کتاب با برخی از این فرایندها آشنا خواهید شد.


فرایندهای برش کاری با ماشین های پرس

به وسیله ماشین های برش می توان عملیات مختلف زیر را انجام داد.

- ۱- پولک زنی ۲- سوراخ کاری ۳- شیار زنی
- ۴- منگنه زنی ۵- فاق زنی ۶- نیم فاق زنی
- ۷- نیشتر زنی ۸- جدا کردن ۹- قطع کردن
- ۱۰- دوره بری ۱۱- برش غلتک ۱۲- تراشیدن


تحلیل برش

در عملیات برش نیروی از سوی سنبه و ماتریس بر ورق اعمال می‌شوند. این نیرو نیروی برشی می‌باشد. یعنی نیروی مساوی و مخالف جهت که با کمی تاخیر نسبت به هم بر ورق اعمال می‌گردد. نیروی برشی باعث بوجود آمدن تنشی می‌شوند که به تنش برشی موسوم می‌باشد. و در نهایت باعث شکست ورق می‌شوند. مقاومت فلز در برابر نیروی برشی را استحکام برشی گویند. (شکل ۲۲-۲)

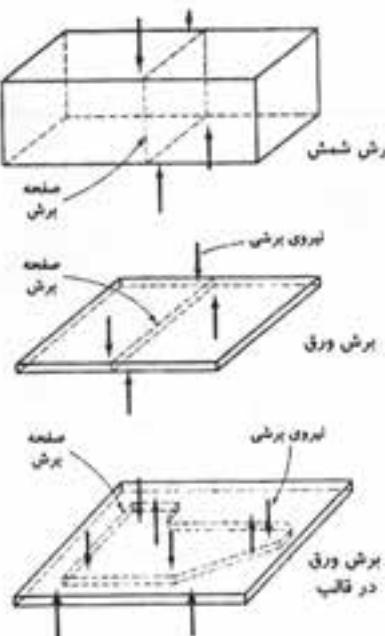

شکل ۲۲-۲


یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در عملیات برشکاری به وسیله ماشین‌های پرس میزان لقی می‌باشد. فاصله یا فضای بین سنبه و ماتریس را لقی گویند. تعیین میزان لقی از اهمیت خاصی برخوردار است و کم و یا زیاد بودن آن در میزان نیروی برشی تاثیر دارد. واژ طرفی باعث صدمه زدن به قالب و یا قطعه کار می‌گردد. (شکل ۲۳-۲)

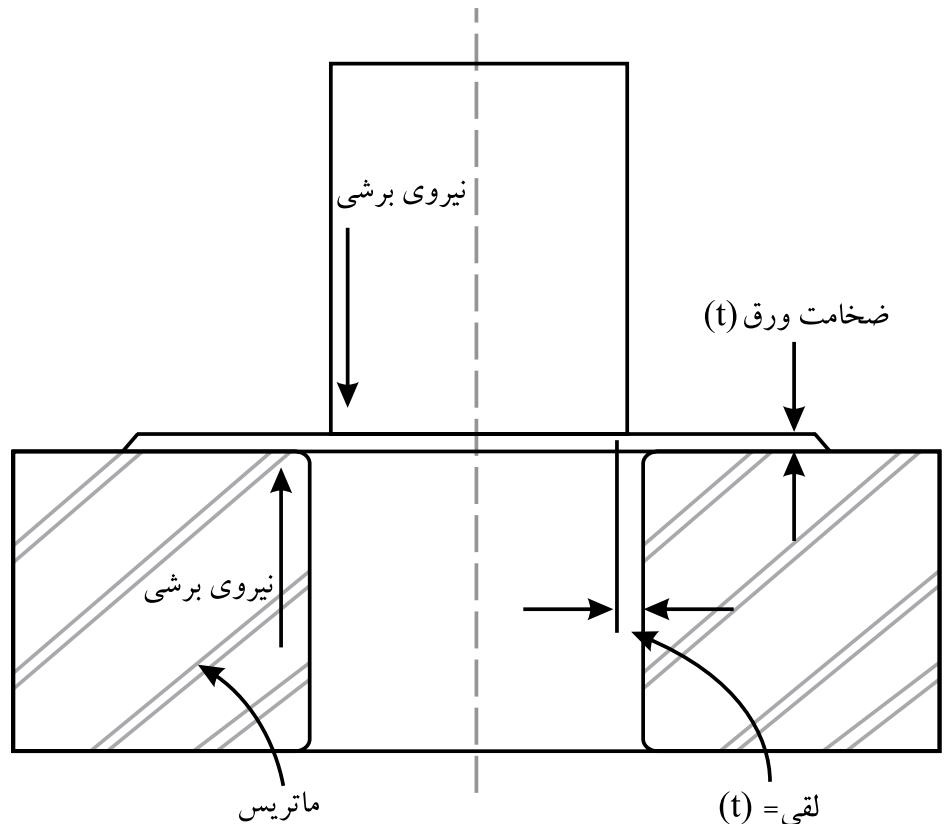

شکل ۲۳-۲ سورخکاری در شرایط لقی زیاده یا کند بودن ابزار

در صورتی که لقی بین سنبه و ماتریس خیلی زیاد باشد ورق به شعاع سنبه و ماتریس خم می‌شوند. خم‌ساده روی می‌دهد. با پایین آمدن سنبه ورق در فاصله بین سنبه


وماتریس به طور عمودی تحت کشش قرار می‌گیرد. ونهایتاً می‌شکند. بنابراین در شرایط لقی زیاد مکانیزم شکست، کشش بیش از حد استحکام کشش نهایی ورق می‌باشد. (شکل ۲۴-۲)

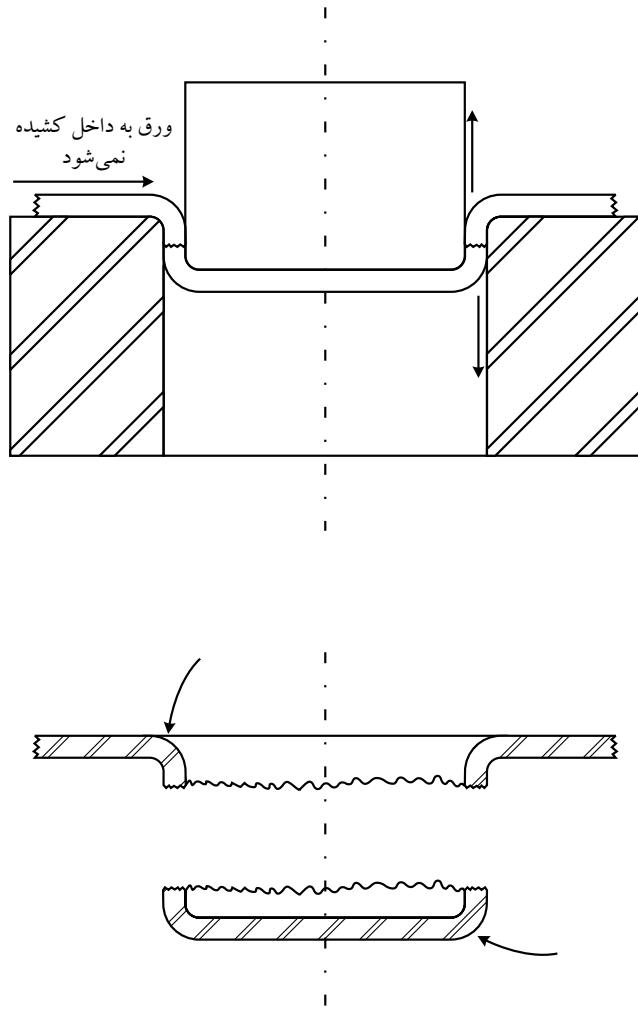

شکل ۲۴-۲ سوراخکاری با مکانیزم شکست کششی


۱- پولک زنی: به عملیات برشی گفته می‌شوند. که در آن عمل برش حول یک شکل بسته انجام می‌شوند. در این فرآیند از نوار ورق برای تولید پولک استفاده می‌شوند.

در شکل ۲۵-۲ نمونه‌هایی از اشکال پولک زنی بر روی نوار ورق آورده شده است. نواری که پولک‌ها از آن تولید شده است ضایعات محسوب می‌شوند.

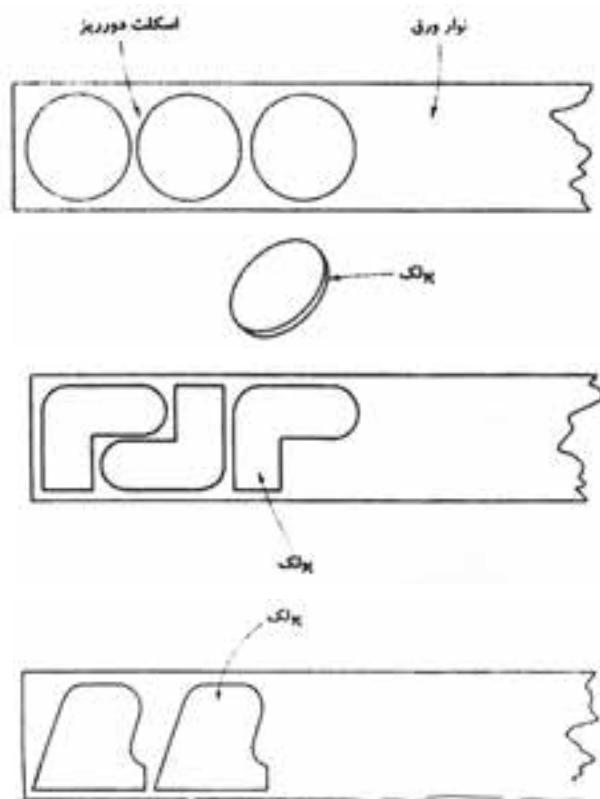


شکل ۲۵-۲

در شکل (۲۶-۲) یک قالب پولک زنی آورده شده است.

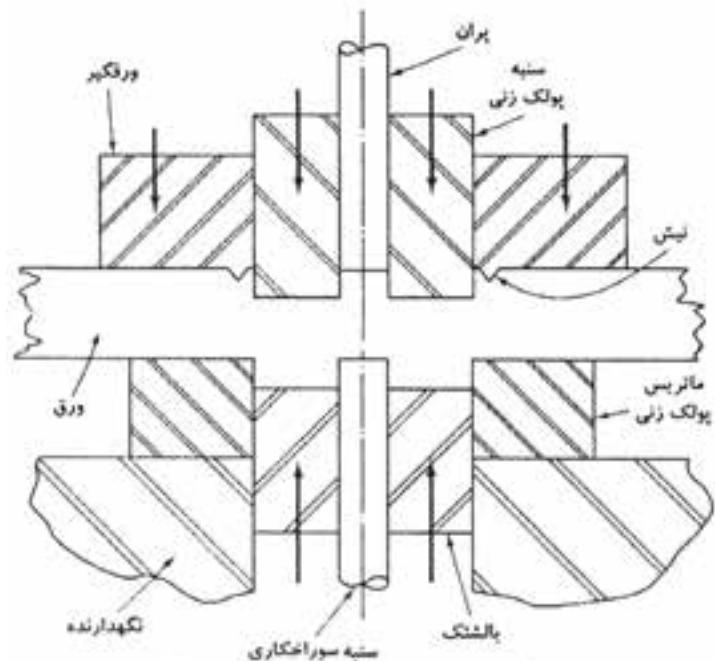

شکل ۲۶-۲ قالب پولک زنی


۲- سوراخ کاری: اگر توسط عملیات برشکاری در پولک سوراخی ایجاد شود به آن عملیات سوراخ کاری گفته می‌شوند. سوراخ‌ها ممکن است اشکال و اندازه‌های متفاوتی داشته باشند. فلز داخل سوراخ تولید شده ضایعات محسوب می‌شوند. (شکل ۲۷-۲)

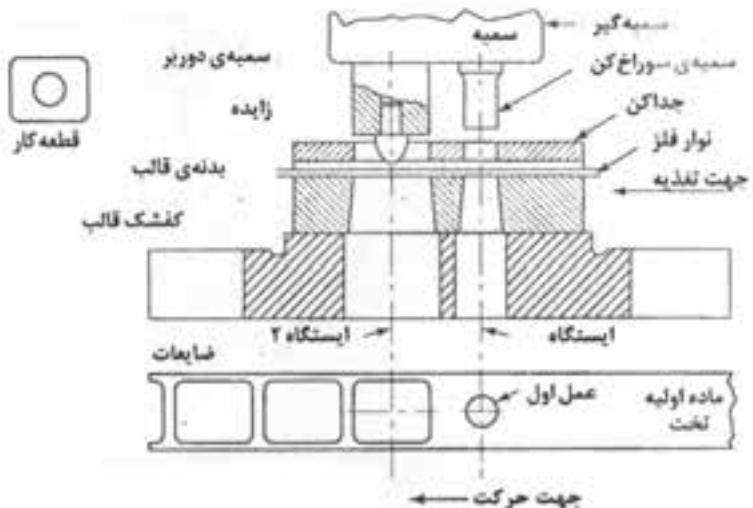

شکل ۲۷-۲ قالب مرحله‌ای سوراخ کردن و بریدن با قالب نر و ماده برای ساخت یک واشر ساده، به تفاوت طول سنبه‌ها توجه داشته باشد.

۳- شیار زنی: اصطلاح سوراخ کاری برای بیان انواع سوراخ‌های برشکاری شده در هر شکل و اندازه‌ای که باشند بکار می‌رود. ولی گاه برش سوراخ‌های دراز و مستطیل شکل را شیار زنی گویند.


۴- منگنه‌زنی: هنگامی که تعداد زیادی سوراخ با الگویی خاص در ورق ایجاد شود به آن عملیات، منگنه‌زنی گفته می‌شوند. این سوراخ‌ها ممکن است تزئینی بوده و یا برای عبور نور، مایع یا گاز لازم باشند. گاه هم برای صدا خفه کنی ایجاد می‌شوند. به سوراخ‌هایی که توسط منگنه‌زنی ایجاد می‌شوند، روزنه نیز گفته می‌شوند. در شکل (۲۸-۲) نمونه‌هایی از منگنه‌زنی آورده شده است.

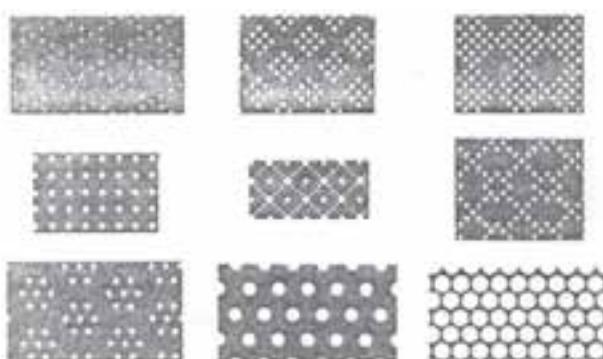

شکل ۲۸-۲ الگوهای منگنه‌زنی


۵- فاق زنی و نیم فاق زنی: فاق زنی عملیاتی است که طی آن مقداری دور ریز از لبه ورق جدا می‌شوند. این عملیات در قالب‌های پیشرونده انجام می‌شوند در طی این عملیات دوره پولک به تدریج از آن جدا می‌شوند و پولک همچنان متصل به اسکلت باقی می‌ماند. همانطور که در شکل (۲۹-۲) نشان داده شده است از فاق زنی در قالب‌های پیشرونده برای آزاد کردن ورق به منظور خم کاری در ایستگاه‌های کاری بعدی استفاده می‌شوند. گاه لازم می‌شوند برش‌های فاقی شکل در وسط یک نوار پیشرونده ایجاد شود. چنانچه عملکرد این برش با عملکرد فاق زدن یکسان باشد. به آن نیم فاق زدن گویند. در شکل (۲۹-۲) مثال‌هایی از نیم فاق زنی نمایش داده شده است.

۶- نیستر زنی: نیستر زنی عبارت است ب瑞دن یک قسمت از قطعه به طور ناقص و بدون جدا کردن ماده از ورق اصلی با فرایند برشی. (شکل ۲۹-۲)

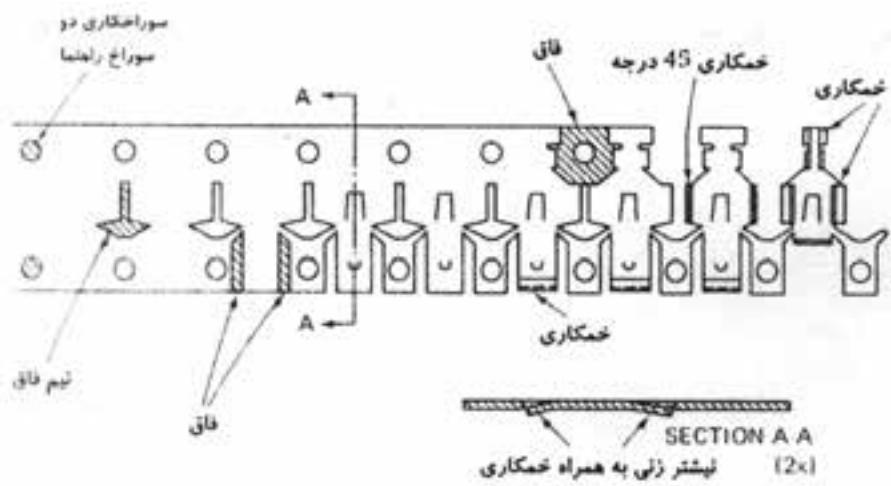

شکل ۲۹-۲

۷- دوره بُری: در کشش استوانه مقداری، اضافی ورق در فلنچ یا لبه‌های فوکانی استوانه باقی می‌ماند که باید توسط برشکاری حذف شود. هنگام کشش عمیق و یا فرمدهی کششی قطعات بدنه اتومبیل نظیر سقف، (درب موتور اتومبیل)، صندوق و گلگیر به منظور کنترل جریان فلز به حفره قالب از برجستگی ترمز استفاده می‌شوند. در نتیجه پس از عملیات مقداری اضافی ورق وجود خواهد داشت که باید توسط برشکاری حذف شود. برشکاری قسمت اضافی و یا آسیب دیده ورق پس از عملیات کشش را دوره بُری گویند. (شکل ۳۰-۲)

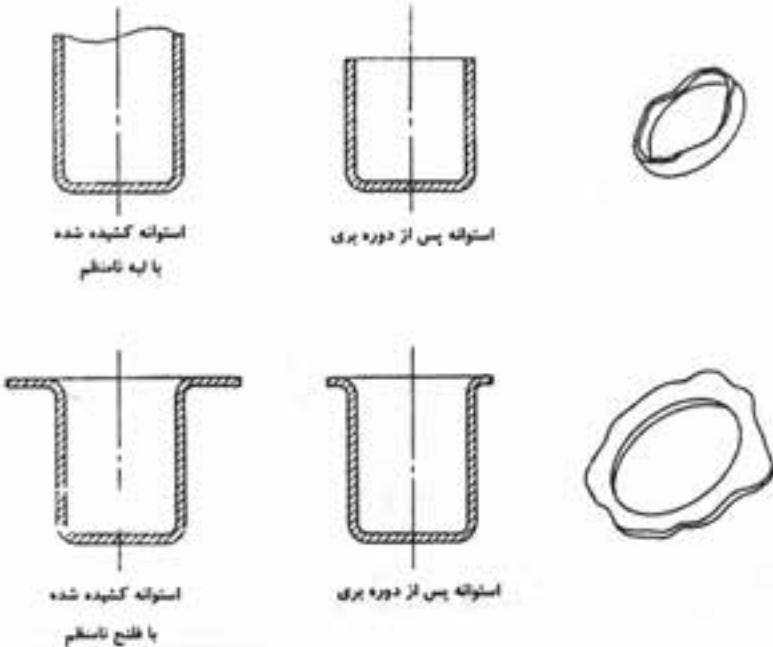

شکل ۳۰-۲ دوره‌بری استوانه‌ای

انواع عملیات خمکاری توسط ماشین‌های پرس

عملیات خمکاری و کاربرد آن‌ها را می‌توان به انواع زیر تقسیم بندی نمود:

۱- خمکاری رایج ۲- فلنجنگ

۳- فرنگی پیچ ولب برگردان ۴- لولا کاری و مفتول پیچ


۵- موجودار کردن

(۱) خمکاری رایج: از خمکاری برای کاربردهای گوناگون مانند افزایش استحکام

قطعات، ایجاد شکل خاص استفاده می‌شوند بطور معمول خمکاری به صورت زاویه

۹۰ درجه انجام می‌شوند ولی ممکن است در زوایای غیر از ۹۰ درجه نیز انجام شود.

در شکل (۳۱-۲) نمونه از خمکاری‌های رایج را مشاهده می‌کنید.

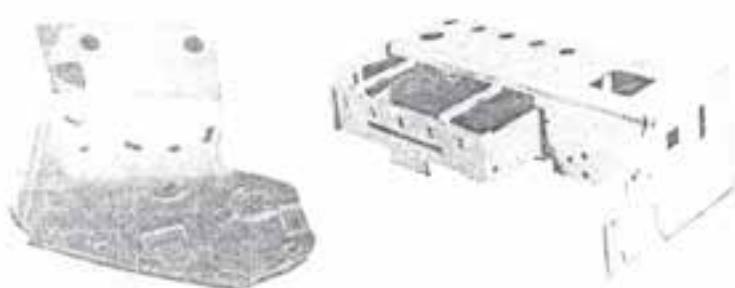

شکل ۳۱-۲

۲) فلنجينگ: شبیه خمکاری می‌باشد با این تفاوت که در فلنجينگ طول قسمت خم شده در مقایسه با ابعاد قطعه کار بسیار کوتاه‌تر است. فلنجينگ به منظور دست‌یابی به اهداف زیر انجام می‌شوند.




شکل ۳۲-۲

الف - فلنچ‌ها برای قویتر کردن لبه قطعات ورقی بکار می‌روند. این قطعات ممکن است تخت بوده یا پانلهای پیچیده‌ای باشند که توسط کشش یا فرم‌دهی کششی تولید شده‌اند. برای این مورد سپر جلوی اتومبیل مثال خوبی می‌باشد.

ب - در برخی موارد از فلنچ برای بهتر کردن ظاهر قطعه یا بر طرف کردن پلیس‌های تیز استفاده می‌شوند.

ج - فلنچ‌ها برای ایجاد اتصالات پنهان در قطعات مونتاژی توسط نقطه جوش به کار می‌روند در نتیجه ظاهر کار نسبت به اتصال لب به لب و بسیاری دیگر از روش‌های اتصال بهتر است. (شکل ۳۲-۲)


۳) فرنگی پیچ و لب برگردان: عملیات دیگری که توسط دستگاه‌های پرس می‌توان انجام داد آماده کردن اتصالهای فرنگی پیچ و لب برگردان می‌باشد این کار می‌بایست طی چند مرحله انجام شود. در کتاب (نیم ساخته‌های فلزی ۱) با کاربردهای مختلف فرنگی پیچ آشنا شدید. لب برگردان عبارت است از تازدن لبه ورق این کار به منظور استحکام دهی به لبه ورق و یا حذف پلیسه و بهبود لبه کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. لب برگردان را می‌توان در اشکال مختلف انجام داد. نمونه‌این اشکال در شکل (۳۳-۲) آورده شده است.

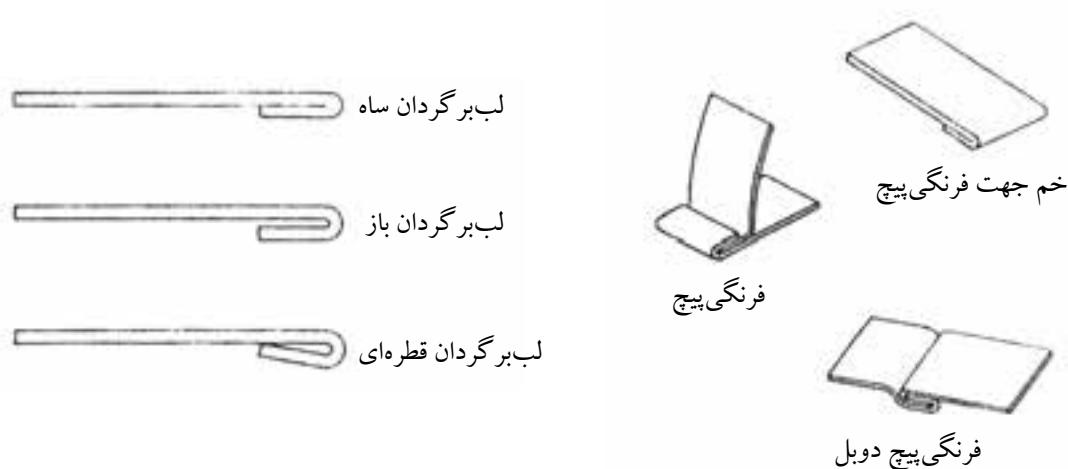

شکل ۳۳-۲ فرنگی پیچ و لب برگردان


۴) مفتول پیچ: لب برگردن و مفتول پیچ برای استحکام بخشی به لبه ورق به کار برده می‌شوند. در فرایند مفتول پیچ از مفتول استفاده می‌شوند و با خمکاری لبه ورق به سمت بالا مفتول در لبه کار گذاشته شده و ضمن افزایش استحکام ظاهر قطعه را نیز زیبا می‌کند. در صورتیکه از مفتول در این فرایند استفاده نشود آن را لب برگردن گویند.

(شکل ۳۴-۲)

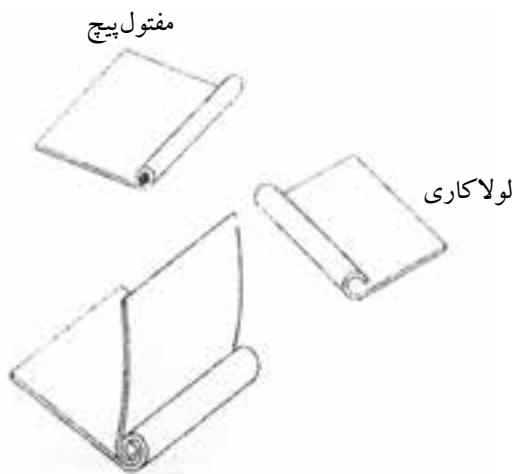

شکل ۳۴-۲ مفتول پیچ

۵) موج دار کردن: گاهی اوقات در صنعت ورق‌ها را به منظور افزایش استحکام و تغییر شکل ظاهری‌شان موجدار خمکاری می‌کنند. از این ورق‌ها برای پوشش سقف انبارها و کارگاه‌ها استفاده می‌شوند. جنس این ورق‌ها بیشتر از ورق‌های آلومینیومی و یا گالوانیزه می‌باشد.

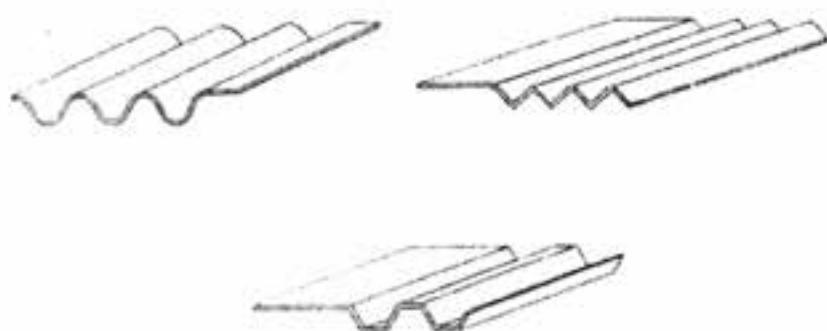

شکل ۳۵-۲ نمونه‌هایی از موج دار کردن

برجسته کاری


عملیات مختلف بر جسته کاری را می‌توان با توجه به عملکردشان از یکدیگر متمایز کرد برحی اشکال بر جسته کاری به قدری بی نظم هستند که نمی‌توان آنها را در یک دسته‌بندی خاص قرارداد در ادامه نمونه‌هایی از عملیات بر جسته کاری آورده شده است.

رخ کاری

بر جستگی‌های باریک و بلندی که بر روی ورق ایجاد می‌شوند. راخ گویند. این رخ‌ها به منظور افزایش استحکام بر روی ورق‌ها ایجاد می‌شوند. و در نتیجه از خیز برداشتن و شکم دادن ورق تخت جلوگیری می‌کند.


از رخ کاری در قوطی‌های بزرگ نگهداری مواد غذایی نظیر آبمیوه استفاده می‌شوند. در بشکه‌های نفت نیز از این رخ‌ها استفاده می‌شوند. رخ‌ها دارای سطح مقاطع مختلف می‌باشند و با توجه به کاربرد آن‌ها می‌توان از قالب‌های خاص استفاده نمود. در شکل (۳۶-۲) انواع سطح مقطع‌های مختلف رخ کاری آورده شده است. همانطور که در شکل (۳۶-۲) مشاهده می‌کنید مقطع عرضی رخ‌ها ممکن است به یکی از چهار شکل V، V شکل تخت، گرد و زاویه دار طراحی شود. رخ‌های طراحی شده بر روی پانل‌های بزرگ خودرو معمولاً زاویه دار هستند. ظاهر بیرونی رخ‌ها V شکل و V شکل تخت یکسان است ولی فرم رخ‌های V شکل تخت ساده‌تر است زیرا برای ایجاد آن فقط به یک سنبه گوهای شکل نیاز است. رخ‌های گرد برخلاف دو نوع V شکل و V شکل تخت، کاربرد کمی دارد.

آفستینگ: آفستینگ‌ها معمولاً مانند رخ کاری می‌باشند با این تفاوت که ظاهر آفستینگ زیبا‌تر بود و برای کاربردهای مشابه رخ کاری بکار می‌رود. از این فرایند می‌توان برای ایجاد فاصله و لقی مورد نیاز نیز استفاده کرد نمونه آن را می‌توان در ظروف آشپزخانه نام برد بخصوص ظروف ضد زنگ بزرگ که در رستورانها برای سرو غذا استفاده می‌شوند. در شکل (۳۷-۲) نمونه‌های سطح مقطع آفستینگ‌ها را مشاهده می‌کنید. نمونه کاربرد دیگر آفستینگ‌های هارا می‌توان در فرآیندهای جوشکاری

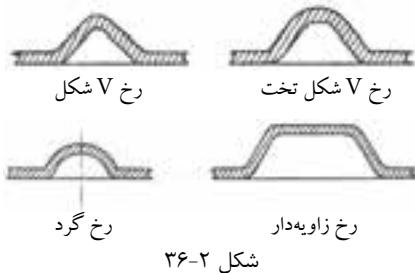


شکل ۳۶-۲

نام برد مثلا در فرایند جوشکاری مقاومتی زائد های، که لازم است در محل اتصال آفستی ایجاد گردد. (شکل ۳۸-۲)

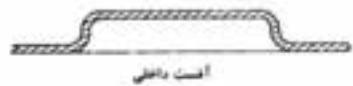

شکل ۳۸-۲ ایجاد بر جستگی برای جوشکاری

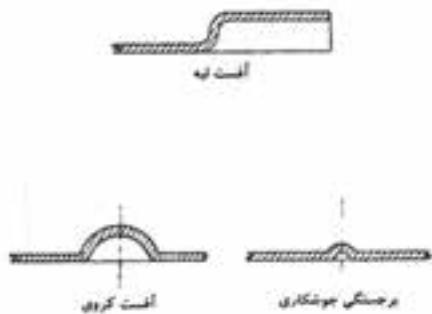

شکل ۳۷-۲ انواع آفست

بر جسته کاری تزئینی: از کاربردهای دیگر بر جسته کاری رامی توان برای کاربردهای نظیر نوشتن نام و یا نشانه تجاری یک شرکت و یا محصول را نام برد که توسط قالب های بر جسته کاری ایجاد می شوند و یا نمونه دیگر شماره پلاک اتومبیل و نمونه های دیگر از این نوع را نان برد.

نکات ایمنی در خصوص پرس‌ها

- قبل از آشنایی با پرس‌ها هرگز با آن‌ها کار نکنید.
- در بعضی پرس‌ها کلید قطع و وصل دو عدد می‌باشد هرگز برای راحتی آن‌ها را سری نکنید.
- هنگام گذاشتن و برداشتن قطعه کار در پرس‌ها مواظب دست‌های خود باشید.

تمرین

- ۱- پرسکاری را تعریف کنید.
- ۲- قالب‌ها چه وظیفه‌ای در پرس‌ها بعهده دارند.
- ۳- انواع ماشین‌های پرس را نام ببرید.
- ۴- مکانیزم عمل پرس‌های مکانیکی را بنویسید.
- ۵- منظور از تناظر پرس چیست.
- ۶- منظور از کورس در پرس‌ها چست.
- ۷- چند نمونه از عملیاتی که توسط دستگاه‌های پرس می‌تواند انجام دهد را نام ببرید.
- ۸- انواع عملیات خمکاری توسط پرس‌ها را نام ببرید.
- ۹- چند نمونه از عملیات بر جسته کاری را نام ببرید.

فصل سوم

فرآیندهای خاص شکل دهی ورقهای فلزی

هدف‌های رفتاری

از هنرجو انتظار می‌رود پس از مطالعه این فصل:

- ۱- شکل‌دهی چرخشی را شرح دهد.
- ۲- فرآیندهای شکل‌دهی با نرخ انرژی با لارا شرح دهد.
- ۳- انواع شکل‌دهی با نرخ بالا را نام ببرد.



در فصل دوم برخی از فرایندهای شکل دهی ورق‌های فلزی را که توسط عملیات پرسکاری می‌توان انجام داد معرفی شد در این فصل به برخی از فرایندهای خاص شکل دهی که در صنعت ورقکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌پردازیم.

فرآیند شکل دهی چرخشی

فرایند شکل دهی چرخشی مورد استفاده در صنعت ورقکاری، به شکل‌های (۱) شکل دهی چرخشی سنتی (۲) شکل دهی چرخشی برشی و (۳) شکل دهی چرخش لوله بکار گرفته می‌شود.

در این فصل به فرایند شکل دهی چرخشی سنتی اشاره خواهد شد و فرایند شکل دهی چرخشی‌های دیگر را در سال‌های آینده فرا خواهید گرفت.



۱- شکل دهی چرخشی سنتی

فرآیند شکل دهی چرخشی سنتی، فرآیندی است که در آن طی آن با فشار موضعی ابزارهای چوبی یا فلزی سر فرم دار یا غلتک‌های کوچک بر یک صفحه فلزی دایره شکل چرخان که آن را گردد می‌نامند، ورق فلزی را بر روی یک قالب کشیده و به شکل قالب در می‌آورند. چرخش قالب فرم توسط محور چرخان مانند دستگاه ماشین تراش تامین می‌گردد.

مرکز گرده روی نوک قالب فرم دهنده قرارداده شده و به وسیله ابزار مخصوص که آن را دنبال کننده می‌نامند و بر روی دستگاه نصب شده است، روی قالب محکم نگاه داشته می‌شود.

فشار ابزار بر روی ورق در حال چرخش باعث می‌شود تا ورق به تدریج بر روی قالب فرم کشیده و در نهایت شکل آن را بگیرد. عمل فرمدهی طی چندین مرتبه حرکت ابزار بر روی گرده انجام می‌شود.

در شکل دهی دستی که به صورت سرد انجام می‌شود. مهارت کارگر از اهمیت خاصی برخودار است. در عمل کشیدن فقط نیروی فشاری موضعی عمل می‌کند و قالب و ورق نسبت به هم حرکت جانبی ندارند و به این دلیل می‌توان قالب‌ها را از جنس‌های سبک مانند چوب و پلاستیک طراحی و ساخت. (شکل ۱-۳)

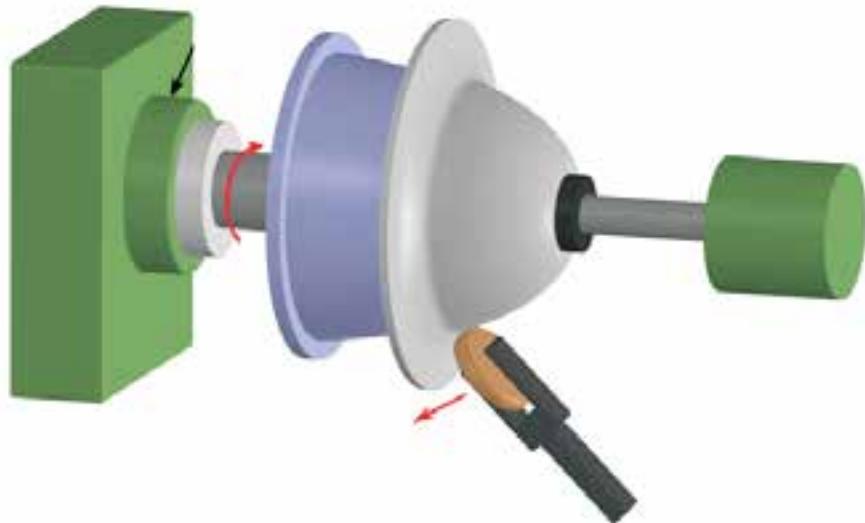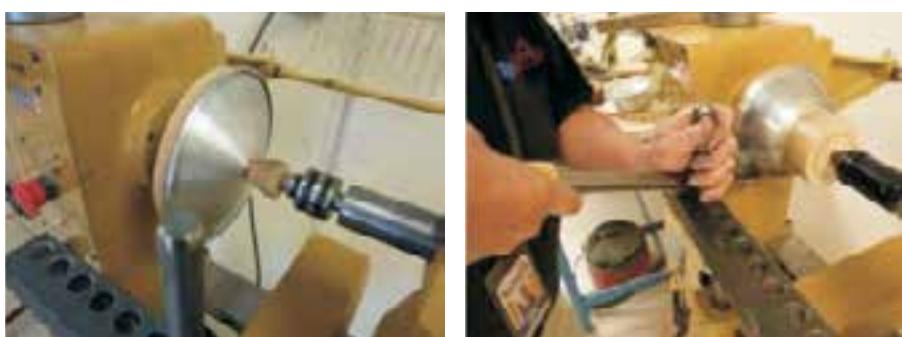

شکل ۱-۳

در این فرآیند شکل دهی حرکت ابزار علاوه بر هدایت توسط دست می‌تواند توسط مکانیزم هیدرولیکی و یا با کنترل عددی، کنترل و هدایت شود. از این روش تولید می‌توان برای تولید اجسام کوچک مانند یک انگشتانه یا قطعاتی مانند حباب نورافکن، وسایل آشپزخانه، برخی از آلات موسیقی تا قطعات خیلی بزرگ مانند قسمت‌های مختلف موشک و قطعات مخروطی و یا انحنا دار تا قطر ۶ متر را طراحی و ساخت در

این فرآیند بیشتر عملیات در دمای اتاق انجام می‌شود. در مواردی که ضخامت قطعات زیاد باشد و یا جنس ورق‌ها از قابلیت شکل پذیری کم یا مقاومت بالایی داشته باشند می‌توان از دمای بالاتر برای تولید قطعات استفاده نمود. نمونه‌هایی از محصولات تولید شده توسط این فرایند در شکل (۲-۳) آورده شده است.



شکل ۲-۳

شکل‌دهی با نرخ انرژی بالا

فرایندهای شکل‌دهی ورق که در آن‌ها از انرژی الکتریکی، شیمیایی، و مغناطیسی استفاده می‌شود. به عنوان فرایندهای شکل‌دهی با انرژی بالا (HERF) نامیده می‌شوند. زیرا انرژی فرآیند در مدت زمان بسیار کوتاهی آزاد می‌شود. تعدادی از این فرایندها که در صنایع خاص بکار گرفته می‌شود به قرار زیر می‌باشد:


- شکل‌دهی انفجاری
- شکل‌دهی الکتروهیدرولیک
- شکل‌دهی الکترومگنتیک

شکل دهی انفجاری

این فرآیند فرم دهی برای فلزات از سال ۱۸۸۸ میلادی آغاز شده است اما تا سال ۱۹۵۰ بسیار کم برای شکل دادن فلزات مورد استفاده قرار می گرفت اما از این سال به بعد بدليل نیاز صنایع مختلف به قطعات کم ولی پیچیده با ابعاد بزرگ که از طریق روش های معمول تولید آن ها امکان پذیر نبوده است توجه به این فرآیند بیشتر شده و کاربرد آن افزایش یافت در متداولترین روش شکل دهی به روش انفجاری که در شکل (۳-۳) نشان داده شده است این فرآیند در سال ۱۹۰۰ طراحی گردیده است. همچنین در شکل (۴-۳) یک قطعه تولیدی توسط این فرآیند را مشاهده می کنید.




شکل ۴-۳

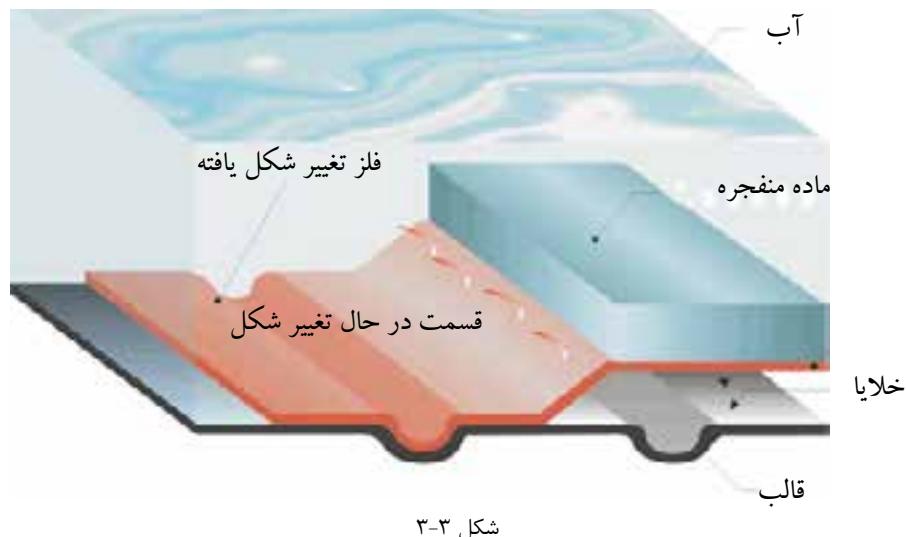

شکل ۳-۳

در این روش شکل دهی، اول قطعه کار روی یک قالب بسته می شود. سپس هوای داخل حفره قالب تخلیه می گردد. سپس مجموعه قالب و قطعه کار به ته تانک محتوی آب منتقل می شود. شکل (۵-۳) در این وضعیت، مقداری مواد منفجره در یک ارتفاع معینی قرار می گیرد و انفجار صورت می گیرد. تبدیل سریع مواد منفجره به گاز سبب ایجاد یک موج شوک می شود. فشار حاصل از این موج برای تغییر شکل فلز به کار می رود. یک فاکتور مهم در شکل دهی انفجاری، فاصله بین مواد منفجره و قطعه کار می باشد. در شکل (۵-۳) فاصله مواد منفجره از قطعه کار تحت شرایط یکسان برای تولید سه قطعه نشان داده شده است و اثر این فاصله بر روی پروفیل محصول نشان داده شده است.

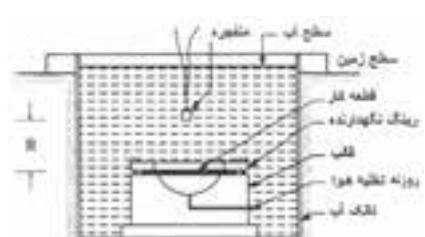

شکل ۵-۳ شماتیک یک فرآیند شکل دهی انفجاری

عامل مهم دیگر تراکم پذیری و چگالی جرمی ماده واسطه است بعنوان مثال آب یا هوا هر قدر تراکم پذیری ماده واسطه پایین تر و چگالی آن بالاتر باشد. فشار حداکثر بالاتر خواهد بود.

فاصله بین سطح آب و مواد منفجره نباید کم باشد، زیرا باعث پراکندگی وتلف شدن انرژی تولید شده می شود.

سرعت انفجار یک ماده منفجره مثل TNT با چگالی $1/595$ گرم بر سانتی متر مکعب در حدود $6/7$ کیلو متر بر ثانیه است. سرعت انفجار مواد مختلف متفاوت است و دامنه وسیعی دارد.

دامنه سرعت مواد منفجره بین $9/325$ تا $0/93$ کیلو متر بر ثانیه گزارش شده است. سرعت تغییر شکل فلز در حدود 30 متر بر ثانیه تخمین زده می شود.


در صورتی که ماده دارای خواص شکل پذیری خوبی باشد تنوع در تولید شکل های مختلف وجود دارد. جنس قالب در این فرایند می تواند از آلیاژ های الومینیوم، فولاد، آلیاژ روی، بتون مسلح، در شکل دهی انفجاری محدودیتی برای شکل و اندازه وجود ندارد و می توان قطعات بزرگ مانند صفحات فولادی با ضخامت 25 میلی متر و تا قطر $3/6$ متر را تولید نمود مهمترین مسئله در این روش فرم دهی سایش و شکست قالب ها می باشد.

شکل دهی الکتروهیدرولیک

به این نوع فرآیند شکل دهی، شکل دهی با تخلیه الکتریکی و یا با جرقه زیر آب نیز گفته می شود.

در این روش منبع انرژی، یک جرقه حاصل از الکترودهایی می باشد که توسط یک سیم نازک بهم وصل شده اند. اول انرژی در یک سری خازن ذخیره می شود. با تخلیه سریع این انرژی، یک موج شوک بوجود می آید که باعث فرم دهی قطعه می گردد. فرآیند شبیه فرآیند شکل دهی انفجاری می باشد. با این تفاوت که در این فرایند میزان انرژی بکار گرفته شده جهت فرم دهی کمتر می باشد و برای شکل دهی قطعات کوچک تر بکار می رود.

در شکل (۶-۳) شکل شماتیک این فرایند شکل دهی را مشاهده می کنید.

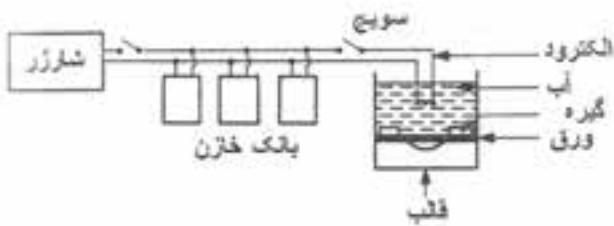


شکل ۶-۳

شکل دهی الکترومگنتیک (پالس مغناطیسی)

این فرآیند شکل دهی حاصل تخلیه انرژی ذخیره شده در خازن از طریق یک کویل مغناطیسی در مدت زمان کوتاه می باشد. در این فرآیند یک کویل حلقه ای را روی یک قطعه لوله ای که قرار است فرم داده شود می گذارند. این قطعه روی یک قالب قرار داده می شود تا تغییر شکل بر اساس حفره قالب انجام شود.

میدان مغناطیسی حاصل از کویل از لوله فلزی عبور می کند و در لوله تولید جریان گردابی (Current Eddy) می نماید. جریان تولیدی باعث بوجود آمدن یک میدان مغناطیسی دیگر می گردد. دو میدان مغناطیسی تشکیل شده باعث بوجود آمدن نیروهای مخالف جهت یکدیگر می گردد. نتیجه یک نیروی دافعه بین کویل و لوله حاصل می شود که سبب تغییر شکل قطعه مورد نظر می گردد.

مقدار نیروی مغناطیسی با قابلیت انتقال الکتریکی قطعه نسبت مستقیم دارد و با افزایش آن بالا می رود. مقدار این نیرو با خاصیت آهن ریایی ماده ارتباطی ندارد. از این روش برای تولید قطعات مختلف استفاده می شود. برای مثال، اتصال لوله های جدار نازک روی کابل و میله. (شکل ۷-۳)

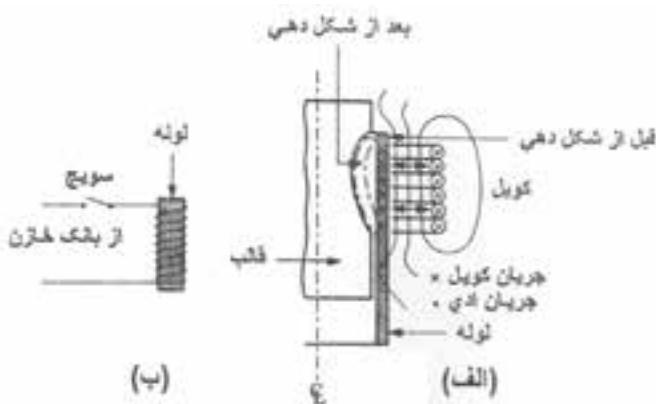

شکل ۷-۳

تمرين

- ۱- انواع شکل دهی چرخشی را نام ببرید.
- ۲- انواع شکل دهی با نرخ بالای انرژی را نام ببرید.
- ۳- شکل دهی انفجاری را شرح دهيد.
- ۴- شکل دهی الکترو هیدرولیک را شرح دهيد.
- ۵- شکل دهی الکترو مگنتیک را شرح دهيد.

فصل چهارم

شناخت و روش تهیه و کاربرد پروفیل‌های فلزی

هدف‌های رفتاری

از هنرجو انتظار می‌رود پس از مطالعه این فصل:

- ۱- انواع پروفیل‌های فلزی را نام ببرد.
- ۲- مراحل تولید پروفیل‌های سبک را نام ببرد.
- ۳- برخی از کاربردهای پروفیل‌های آلومینیومی را شرح دهد.
- ۴- انواع پروفیل‌های نیمه سنگین را نام ببرد.
- ۵- روش تهیه پروفیل‌ها و لوله‌های درز دار را شرح دهد.
- ۶- مراحل تولید لوله‌های اسپیرال را نام ببرد.
- ۷- روش تهیه لوله‌های بدون درز را نام ببرد.
- ۸- روش تولید مفتول را شرح دهد.
- ۹- مراحل تولید پروفیل‌های سنگین را نام ببرد.

۲

پروفیل‌های فلزی

پروفیل‌های مورد استفاده در صنعت بر حسب جنس، سطح مقطع، و وزن مخصوص به سه دسته تقسیم می‌شود.


۱- پروفیل‌های سبک

۲- پروفیل‌های نیمه سنگین

۳- پروفیل‌های سنگین

پروفیل‌های سبک

به نیم ساخته‌های ساخته شده از آلومینیوم و آلیاژ‌های آن‌ها پروفیل‌های سبک می‌گویند. نمونه‌های از مقاطع مختلف تولیدی توسط کارخانه‌های تولید آلومینیوم را در شکل (۱-۴) ملاحظه می‌کنید.

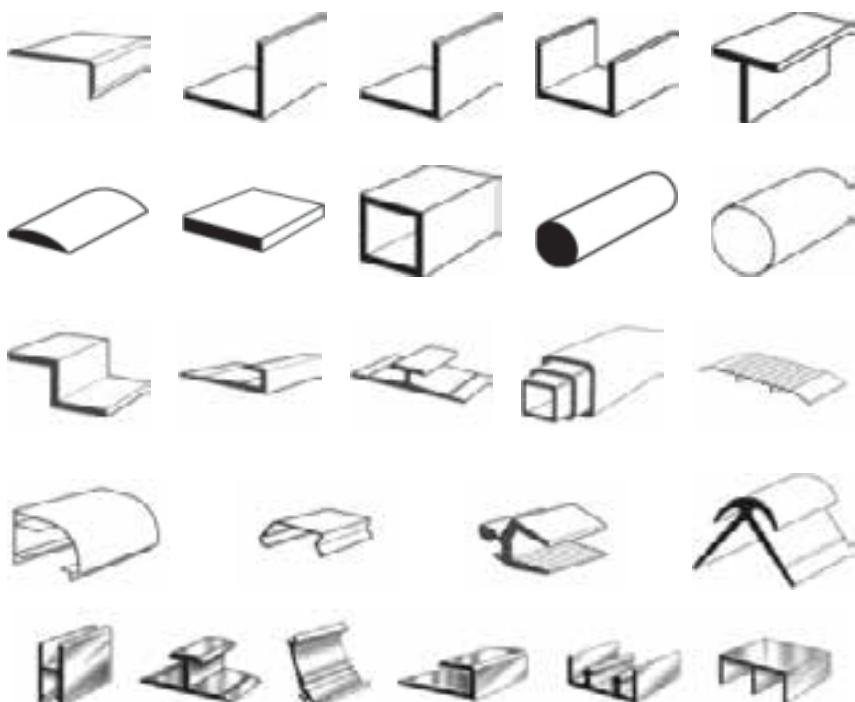

شکل ۱-۴

آلومینیوم فلزی است بهادر، قابل بازیافت، سبک، بادوام، مقاوم، دوست دار محیط زیست و از نظر زیست محیطی سازگار با بدن انسان که به سبب ویژگی و قابلیت‌های خاص از زمان‌های دور و از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است، بطوری که هم اکنون در صنایع مختلفی همچون تولید ورق‌های کامپوزیت و درب و پنجره و نماهای شیشه‌ای در صنعت ساختمان و در صنایع دیگر مورد استفاده قرار گرفته و نقش مهمی را ایفا می‌نماید.

در دهه اخیر نوع جدیدی از پروفیل جهت تولید درب و پنجره‌های آلومینیومی با طراحی خاص و اختصاصی و محاسبات فنی - مهندسی، با ورود مستقیم پروفیل و یا بصورت ورود تکنولوژی ساخت و انجام مهندسی معکوس، جایگزین درب و پنجره‌های سنتی آلومینیوم شده که علیرغم ظرافت، زیبایی و دوام، بدلیل طراحی خاص مهندسی، سبک بوده و به سبب استفاده از قطعات و یراق آلات مخصوص نیازی به تقویت با میلگرد ندارند.

فرآیند تولید آلومینیوم

۱- آند سازی

در فرآیند تولید آلومینیوم به روش الکترولیز، استفاده از آندهای کربنی ضروری است. آند در کارگاه آند سازی با مخلوط کردن کک نفتی، قیر صنعتی و آندهای مستعمل و سپس پخت آن در کوره تولید می‌شود.

۲- احیاء (الکترولیز)

این واحد بخش اصلی فرآیند تولید آلومینیوم است. مواد اولیه شامل پودر آلومینا، کریولیت و مواد افزودنی در داخل دیگ احیا ریخته شده و پس از ذوب، در اثر فرآیند الکترولیز (عبور جریان برق مستقیم از مذاب) آلومینیوم خالص تولید می‌شود. این بخش عمده ترین بخش مصرف کننده انرژی در فرآیند تولید شمش آلومینیوم است.

۳- ریخته‌گری

آلومینیوم تولیدی در بخش احیاء، به کوره‌های نگهدارنده بخش ریخته‌گری منتقل

می شود. سپس نمونه برداری از مذاب انجام شده و با افزودن مواد افزونی (مواد آلیاژی)، آلیاژ مورد نظر ساخته شده و در نهایت به صورت شمش های آلومینیوم ریخته گری می شود.

۴- تکمیل و تولید محصول نهایی

ابتدا در کوره های عملیات حرارتی، همگن سازی برخی از محصولات که نیاز به عملیات حرارتی دارن انجام می شود. سپس شمش های آلومینیوم در ابعاد مختلف برش و بسته بندی شده و محصول نهایی تولید می شود.

فرآیند تولید پروفیل


۱- بخش ذوب و ریخته گری

در این بخش ضایعات تولیدی خود کارخانه (ته بیلت، سرشارخه و...) در دمای ۷۰۰ الی ۸۰۰ درجه سانتی گراد در کوره ذوب حرارت داده شده و بعد از ریخته گری تبدیل به بیلت می گردند. معمولاً بیلت ها باید در کوره های هموزن تا دمای ۴۵۰ الی ۵۰۰ درجه حرارت داده شوند تا قطعه فوق از نظر ترکیب و دانه بندی یکنواخت گردد.




۲- بخش تولید پروفیل

ابتدا با توجه به نوع پروفیل، قالب فولادی مخصوصی که در کوره پیشگرم قالب گرم شده، روی پرس اکستروژن نصب می گردد. بیلت که مواد اولیه تولید پروفیل می باشد، ابتدا در کوره پیشگرم بیلت گرم شده سپس وارد دستگاه پرس اکستروژن می گردد. بیلت در این پرس اکسترود شده و به صورت پروفیل مورد نیاز در آمده و بعد از خنک شدن با استفاده از دستگاه کشش، پروفیل ها کشیده شده و بعد از برش دو سر آن ها، جهت انجام عملیات حرارتی به کوره ایجینگ (پیر سختی) منتقل و به مدت ۵ الی ۶ ساعت در دمای ۱۸۰ الی ۲۰۰ درجه سانتی گراد حرارت داده می شود.

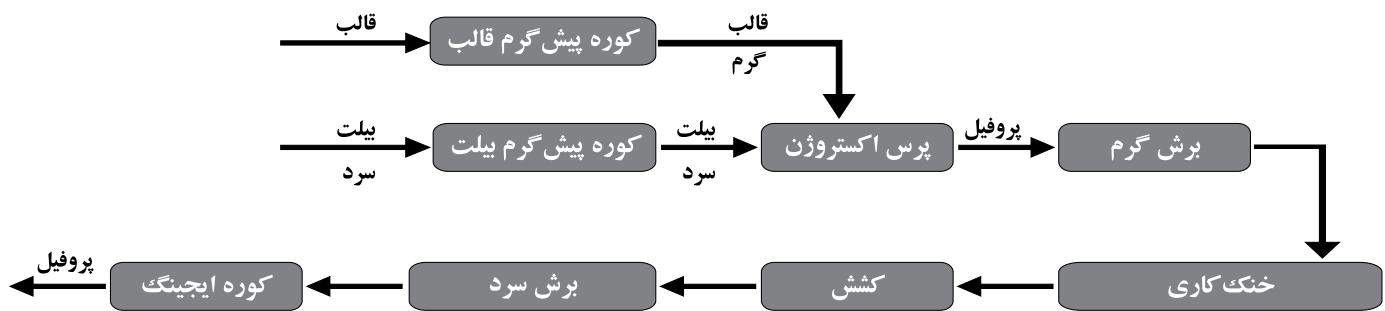

۳ - بخش آبکاری و رنگ کاری

برای جلوگیری از خوردگی سطح پروفیل های آلومینیومی تولیدی، توسط مراحلی از جمله قراردادن دادن در اسید سولفوریک، یک لایه اکسید مقاوم در سطح پروفیل ها ایجاد می گردد به این عمل آبکاری سفید اطلاق می گردد و با تغییر نوع اسید و عوامل دیگر، لایه اکسید مقاوم رویی، می تواند رنگی باشد. که در این صورت آن را آبکاری رنگی می نامند. فرآیند رنگ کاری توسط رنگ پودری با سیستم الکترواستاتیک مورد استفاده قرار می گیرد.

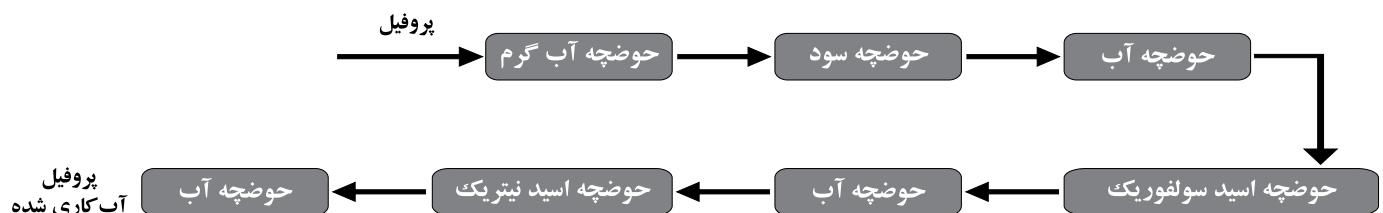


۴ - بخش جانبی تولید پروفیل

واحدهای جانبی جهت فرآیند تولید شامل چیلرهای، برج ها، بویلهای، کمپرسورها، قالب سازی (ساخت قالب های اکستروژن)، روشنایی واحدهای تولید و سیستم سرمایش و گرمایش سالن های تولید می باشد.

فرآیند تولید سیم و کابل آلومینیومی

۱ - تولید میله و مفتول

در این مرحله از فرآیند، شمش های آلومینیومی جهت ذوب به کوره ذوب و سپس به کوره نگهدارنده منتقل می شوند، بعد از ریخته گری توسط دستگاه مخصوص نورد در هشت مرحله، عمل نورد انجام گرفته و شمس پیوسته ریخته گری شده به میله یا مفتول تبدیل می شود.

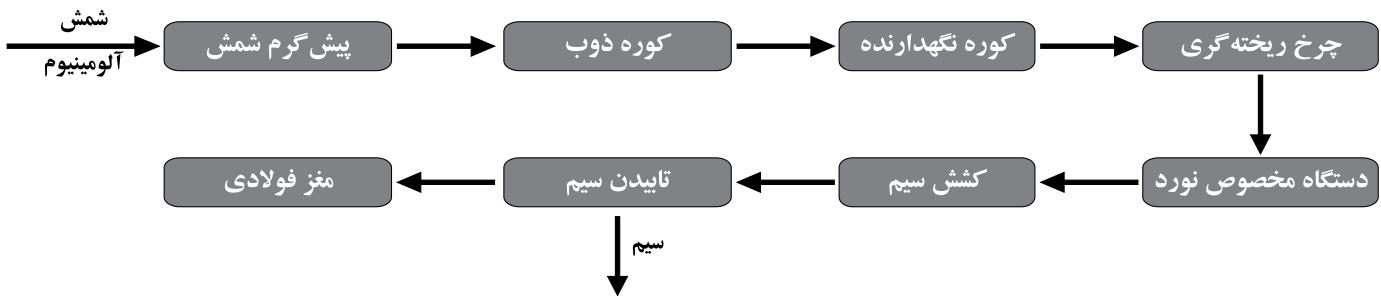

۲ - تولید سیم و کابل

در این مرحله ابتدا مفتول توسط دستگاه های بافندۀ سیم، آنها را به دور یکدیگر و یا در صورت لزوم به دور مغزی فولادی پیچیده و تشکیل سیم مخصوص انتقال نیروی برق می‌دهند.

برخی از کاربردهای نیم‌ساخته‌های آلومینیومی

در اشکال زیر برخی از کاربردهای نیم‌ساخته‌های آلومینیومی را مشاهده می‌کنید.

۱- نمای ساختمان‌های آلومینیومی

امروزه نمای بسیاری از ساختمان‌ها را بوسیله نما ساخته‌های فلزی تزیین می‌کنند. نمونه از این ساختمان را در شکل (۲-۴) مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۴

برای اجرای نما کاری یک ساختمان مراحل زیر انجام می‌شود:

نمای آلومینیومی به وسیله زیر سازی فلزی و آلومینیومی به اسکلت ساختمان متصل می‌گردد. اتصال ورق‌ها به اسکلت ساختمان به دو روش (Hanging) آویزان کردن و (Fixing) ثابت کردن انجام می‌گیرد.

الف) روش آویزان کردن (آویختن):

در روش آویزان کردن یا ریلی مراحل زیر جهت اجرای زیر سازی انجام می‌شود:

۱- **ایجاد محل اتصالات:** ابتدا با توجه به اسکلت ساختمان، اولین اتصالات طراحی می‌شود. در صورتیکه اسکلت فلزی باشد، از تیر‌ها و ستون‌های اسکلت جهت قوطی کشی، دستک گرفته می‌شود. در صورتیکه اسکلت بتنی باشد، یا از صفحات موجود که قبلًا در تیر بتنی تعییه شده‌اند، دستک‌های اتصالی گرفته می‌شود، یا در صورت عدم وجود صفحات فلزی قبلًا تعییه شده، یک صفحه یا نبشی 4×4 به تیر بتنی رول بولت (رول پیچ) می‌شود و از صفحه یا نبشی رول بولت شده، دستک اتصالی گرفته می‌شود.

۲- **زیر سازی یا شاسی کشی:** بعد از انجام رول بولت و اتصال دستک‌های اتصالی که هم بصورت افقی و هم بصورت عمودی در نمای ساختمان، نصب می‌گردند، با توجه به نقشه زیر سازی فلزی که معمولاً از نوع قوطی می‌باشند، به دستک‌ها جوش داده می‌شوند. قوطی‌ها باید کاملاً شاقول و تراز باشند تا بقیه زیر سازی که به این قوطی‌ها اتصال پیدا می‌کند، تراز و شاقول باشند و در نهایت ورق‌ها پله‌ای دیده نشوند و یا شیارها با توجه به نقشه ورق به همان شکل حفظ شوند.

۳- **نصب برآکت فلزی:** پس از جوش قوطی‌های فلزی، برآکت‌ها با توجه به نقشه زیر سازی فلزی در مکان‌های مشخص شده به قوطی‌ها جوش داده می‌شوند. در این برآکت‌ها که معمولاً از نوع نبشی می‌باشند، دو سوراخ در طرفین به منظور اتصال نبشی‌های آلومینیومی در نظر گرفته می‌شود.

۴- **نصب نبشی آلومینیومی:** برای هر برآکت دو نبشی آلومینیومی در نظر گرفته می‌شود. این نبشی‌ها دارای دو عدد سوراخ لوپیاپی می‌باشند تا امکان رگلاژ ناوданی‌های ریلی و ورق‌ها برای رفع خطاهای احتمالی در اجرای زیر سازی، میسر گردد.

- ۵- نصب ناودانی ریلی:** ناودانی ریلی با پیچ به نبشی آلومینیومی متصل می‌شود.
 شیارهایی که در دو وجه ناودانی و وسط ناودانی تعییه شده است، به ترتیب به منظور حرکت ناودانی به بالا و پائین و حرکت بچه ناودانی یا ناودانی بولت به بالا و پائین می‌باشد.
 علاوه بر آن شیار وسط وظیفه آب بندی و هدایت آب را به پائین نیز انجام می‌دهد.
- ۶- نصب ناودانی بولت:** ناودانی بولت با پیچ به ناودانی ریلی متصل می‌گردد. در ضمن یک عدد پیچ و مهره دیگر در امتداد ناودانی ریلی وجود دارد تا رگلاز ورق و حرکت آن به چپ و راست امکان پذیر شود.
- ۷- شیار و برش ورق:** با توجه به نقشه‌های شیار و برش که برای مونتاژ ورق‌ها، تهیه می‌شود، ورق‌ها ابتدا برش خورده و سپس شیارها جهت خم کردن ورق‌ها ایجاد می‌شود. با توجه به نقشه‌های اجرایی که در آن‌ها حدود باز شدن و خم شدن ورق‌ها مشخص گردیده، برای ایجاد شیار از مته شیار ۹۰ یا ۱۳۵ درجه استفاده می‌شود. پس از انجام شیار برش کنار ورق با دستگاه پرس پانچ سوراخ می‌شود. این پانچ‌ها در لبه‌های ورق برای این منظور ایجاد می‌شود تا پیچ‌های وسطی مربوط به بچه ناودانی‌ها در بالای این پانچ‌ها قرار گیرد و ورق روی ناودانی نصب گردد.
- ۸- خم و مونتاژ ورق:** ورق‌ها پس از انجام شیار و برش و پانچ و گوشه بری در جهت شیارها، خم و پس از جفت شدن کلیه گوشه‌ها پرچ و مونتاژ می‌گردند.
- ۹- نصب و تثبیت ورق:** پس از اتمام عملیات مونتاژ، ورق‌ها با توجه به نقشه جانمایی بر روی ناودانی بولت‌ها قرار داده می‌شود. با توجه به اینکه ورق‌ها بصورت افقی قابلیت حرکت دارند، ممکن است ورق زمانی که از پشت در آن باد ایجاد شود و یا به دلیلی حرکت کند، در نما سر و صدا ایجاد کند و یا اینکه بعلت حرکت ورق امتداد شیارها به هم بخورد. برای رفع این مشکل در دو گوشه ورق در بالا و پائین و بصورت قطری، با نبشی و پرچ نبشی مذکور به ورق و ناودانی ریلی، موقعیت ورق تثبیت می‌شود.

ب) روش ثابت:

روش ثابت فاقد بسیاری از قابلیت‌های روش آویزان کردن است. در این روش آب‌بندی‌نما با نصب ریل انجام نمی‌شود و ورق‌ها با پرچ به قوطی‌های فلزی بسته


می‌شوند و در نتیجه قابلیت حرکت ندارند. در بسیاری از موارد نیز پرچ‌ها بصورتی که در روش آویزان کردن پوشیده می‌شوند، پوشیده نشده و قابل روئیت می‌باشد. بنابراین، در روش ثابت مراحل ۱ و ۲ که در روش آویزان کردن توضیح داده شد، عیناً اجرا می‌شود ولی مراحل بعدی آن، در واقع ورق‌ها با پرچ به قوطی‌های فلزی پرچ می‌شوند. مزیت‌های این روش: ۱) سرعت اجرا و نصب ۲) هزینه اجرایی کمتر می‌باشد.

احداث سوله‌های آلومینیومی

امروزه بدليل مزیت‌های پروفیل‌های نیم‌ساخته‌های فلزی مانند مقاومت در برابر اکسید شدن، سبکی وزن، استحکام مناسب برای ساخت سوله‌ها به منظور استفاده‌های مختلف بکار گرفته می‌شود. نمونه‌ای از این سوله را در شکل‌های ۴-۴ و ۴-۵ مشاهده می‌کنید.



شکل ۴-۵ سازه‌های آلومینیومی

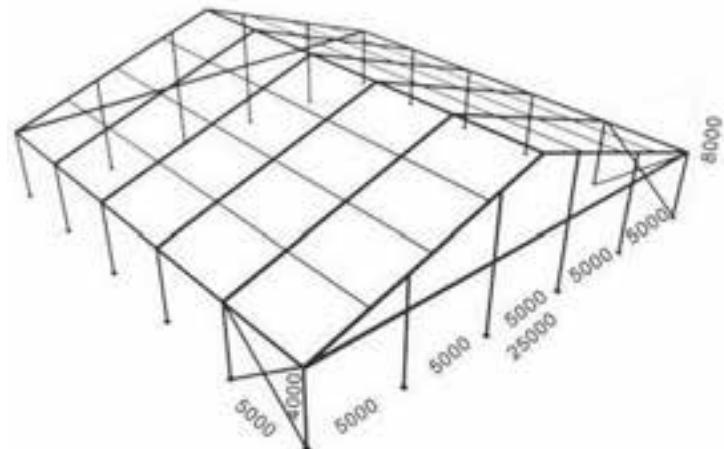


شکل ۴-۴


پنل‌های آلومینیومی

این پنل‌ها که اصطلاحاً آن‌ها را ساندویچ‌های آلومینیومی می‌نامند برای ساخت دیوار محیط‌های کاملاً تمیز مانند کارخانه‌های تولیددار و مواد بهداشتی و آرایشی، کارخانه‌های مواد غذایی و کارخانه‌های تولید لوازم الکتریکی با حساسیت بالا بکار گرفته می‌شود. این پنل‌ها بدليل داشتن خواصی مانند وزن کم، استحکام خوب، مقاومت به رطوبت خوب، مقاومت به مواد ارگانیکی و نصب آسان برای اتاق‌های تمیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ساندویچ‌ها مانند لانه زنبور از شبکه‌های منظم چند و جهی ساخته می‌شود.

برای تولید این پنل‌ها از ورق‌ها و پروفیل‌های آلومینیومی استفاده می‌شود ضخامت ورق‌های که برای سطح بیرونی پنل بکار می‌رود از $8/0$ تا 2 میلی‌متر و ضخامت فویل‌های بکار رفته معمولاً 0.05 میلی‌متر می‌باشد. طول ضلع هر شبکه 6 میلی‌متر می‌باشد. این پنل‌ها در ابعاد 1200×2400 و یا 1000×2000 میلی‌متر تولید می‌شود. و در صورت نیاز در ابعاد مختلف نیز می‌توان تولید نمود. در شکل‌های (۷-۴ و ۷-۵) نمونه‌این پنل‌ها را می‌بینید.

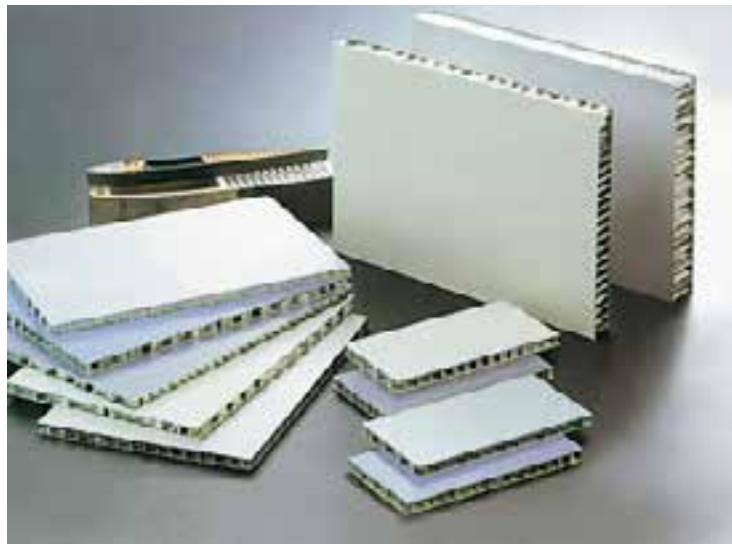


شکل ۷-۴ نمونه پنل‌های آلومینیومی

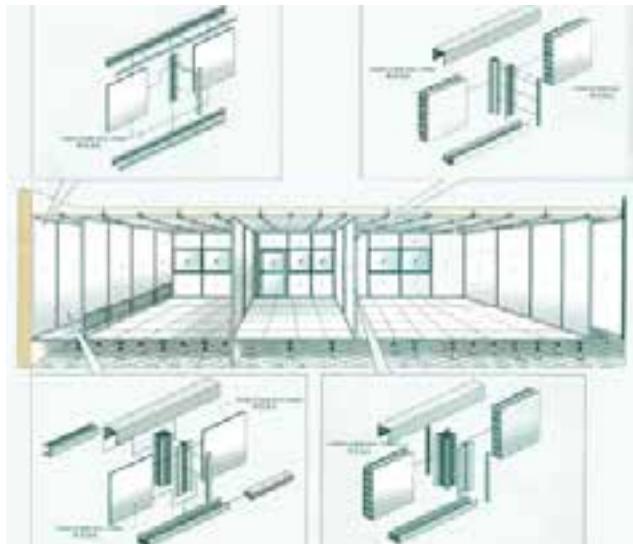



شکل ۷-۵ شکل شماتیک ساخت یک اتاق تمیز


علاوه بر کاربردهای ذکر شده نیم‌ساخته‌های آلومینیومی از آن‌ها در ساخت لوازم خانگی، حمل و نقل، هوایپما و فضایپماها نیز از آلیاژهای آلومینیوم استفاده می‌شود. در جدول‌های (۱-۴ تا ۱-۵) مشخصات برخی از نیم‌ساخته‌های استاندارد آورده شده است.

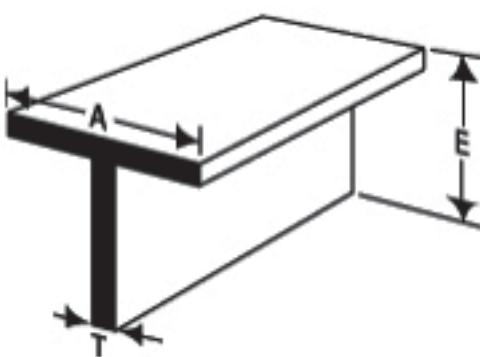شكل	شماره	ابعاد و توضیحات			
		E	A	T	I
	IE1830	٤/٣	٤/٣	٨/١	
	IE1831	١	٢	٨/١	
	IE1832	١	١	٨/١	
	IE1834	٢	٢	٨/١	
	IE1835	٤/١١	٤/١١	١٦/٣	
	IE1836	٢/١١	٢/١١	١٦/٣	
	IE1838	٢	٢	٤/١	
	IE1839	٣	٣	٨/١	
	IE1844	٣	٣	٨/٣	

جدول ٢-٤

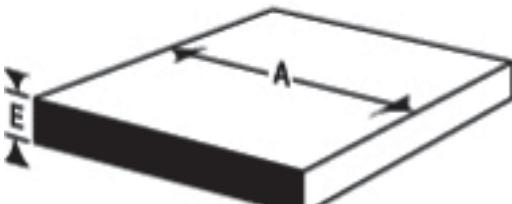شكل	شماره	أبعاد و توضيحات			
		E	A	T	I
	IE2406	٤/١	٤/١		
	IE2408	٢/١	٢/١		
	IE2409	٤/٣	٤/٣		
	IE2410	٨/١	٨/٣		
	IE2412	٨/١	٢/١		
	IE2413	٨/١	٨/٥		
	IE2414	٨/١	٤/٣		
	IE2416	٨/١	١		
	IE2418	٨/١	٢/١ ١		
	IE2419	٨/١	٤/٣ ١		

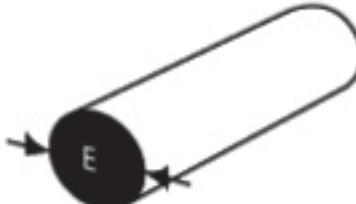
شكل	شماره	ابعاد و توضیحات			
		E	A	T	I
	IE2810	٤/١			
	IE2812	٨/٣			
	IE2814	٢/١			
	IE2815	٨/٥			
	IE2816	٤/٣			
	IE2817	٨/٧			
	IE2818	١			
	IE2822	٢/١١			
	IE2824	٢			
	IE2826	٢/١٢			

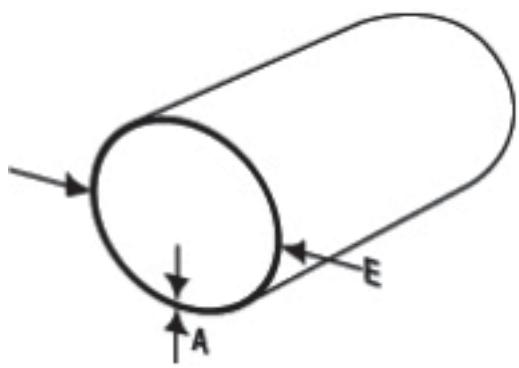شكل	شماره	أبعاد و توضيحات			
		E	A	T	I
	IE3008	١٦/٥	١٦/١		
	IE3010	٨/٣	١٦/١		
	IE3012	٢/١	٠,٠٥		
	IE3014	٨/٥	٠,٠٦٥		
	IE3016	٤/٣	٠,٠٥		
	IE3018	٨/٧	١٦/١		
	IE3030	١	٠,٠٥		
	IE3032	٤/١١	١٦/١		
	IE3033	٤/١١	٣٢/٣		
	IE3034	٢/١١	١٦/١		

شكل	شماره	ابعاد و توضیحات			
		E	A	T	I
	IE3210	٢/١	٢/١	.٠٥٠	
	IE3211	٨/٥	٨/٥	١٦/١	
	IE3212	٤/٣	٤/٣	.٠٥٠	
	IE3214	١	١	١٦/١	
	IE3216	٢/١١	٢/١١	١٦/١	
	IE3228	٤/٣	٤/٣	٨/١	
	IE3230	١	١	٨/١	
	IE3233	٢/١١	٢/١١	.٩٥.	
	IE3234	٢/١١	٢/١١	٨/١	
	IE3235	٤/٣١	٤/٣١	٨/١	

پروفیل‌های نیمه سنگین

نیم‌ساخته‌های فلزی با مقاطع مختلف تولید شده از فولادهای کربنی را که در صنعت بکار گرفته می‌شودند را نیم‌ساخته‌های نیمه سنگین می‌گویند. نمونه‌های از این نیم‌ساخته‌ها را در شکل (۸-۴) مشاهده می‌کنید.

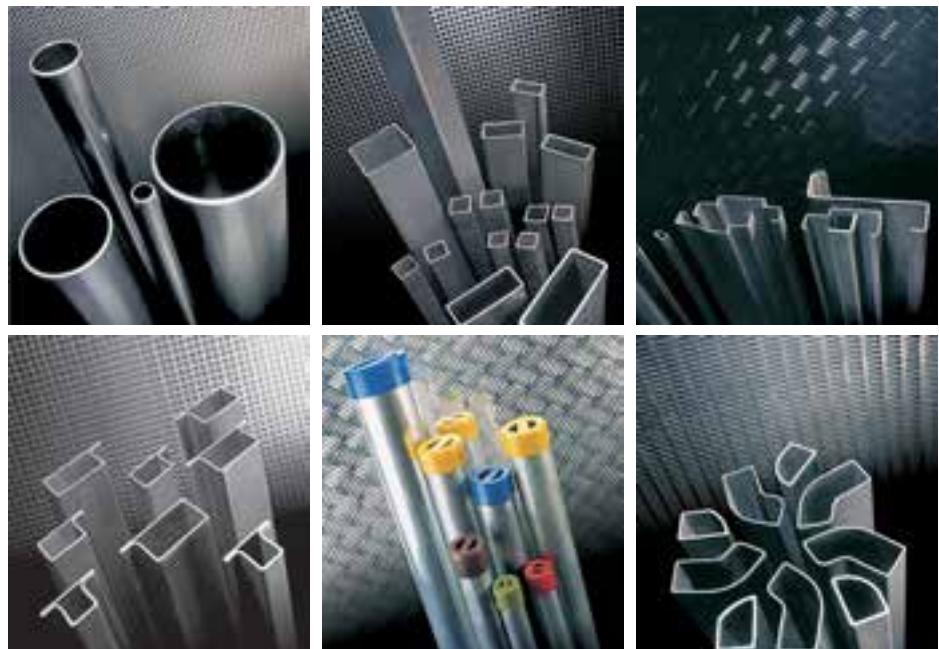

شکل ۸-۴

نیم‌ساخته‌های نیمه سنگین به روش‌های مختلف شکل دادن مانند نورد، کشش، و یا آهنگری تولید می‌شود. یک گروه از نیم‌ساخته‌های اصلی که در صنایع مختلف بکار برده می‌شوند لوله‌ها می‌باشند. لوله‌ها را از لحاظ نحوه تولید می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم بندی نمود:

۱) لوله‌های درزدار (درزجوشی) ۲) لوله‌های بدون درز

۱- روش تهیه لوله‌های فولادی درزدار (درزجوشی)

از این لوله‌ها در صنعت برای انتقال مایعات و ساخت مصنوعات فلزی استفاده می‌شود همچنین در کارخانه‌های تولید لوله و پروفیل در برخی از خطوط تولید لوله‌های درزدار تولید شده به پروفیل با مقاطع مختلف تبدیل می‌شود. لوله‌های درزدار به دوروش تولید می‌شوند.

- تولید لوله‌های فولادی با استفاده از نوردها و غلتک‌های سری
- تولید لوله‌های فولادی به روش اسپیرال


تولید لوله‌های درزدار (درزجوشی) با استفاده از غلتک‌های سری

برای تولید لوله‌های درزجوشی از شکل دھی سرد (Cold Forming) استفاده می‌شود و نوارهای بریده شده از ورق‌های فولادی که به روش نورد گرم (Hot rolled) و یا به روش نورد سرد (Cold rolled) تولید شده است استفاده شده و طی چندین مرحله به لوله تبدیل می‌شود. برای تولید این لوله‌ها نوارهای ورق بریده شده پهناهی به اندازه محیط لوله مورد نظر داشته و برای برش این نوارها ورق بصورت کلاف به محل برش حمل شده و توسط دستگاه‌های برش که از یک سری غلتک‌های برش تشکیل شده‌اند و بصورت پیوسته عمل برش را انجام می‌دهند برش خورده ووارد نوردهای فرم دھی می‌شود. (شکل ۹-۴)



شکل ۹-۴

در طول مسیر قالب‌های دستگاه لوله سازی مرحله به مرحله که از حالت مسطح شروع و به مدور ختم می‌شود. فرم داده شده و شکل نهایی را به خود می‌گیرد. فرم دھی بسته به شرکت تولیدی می‌توان متفاوت باشد در شکل (۱۰-۴) تولید لوله درزدار را طی ۱۱ مرحله مشاهده می‌کنید

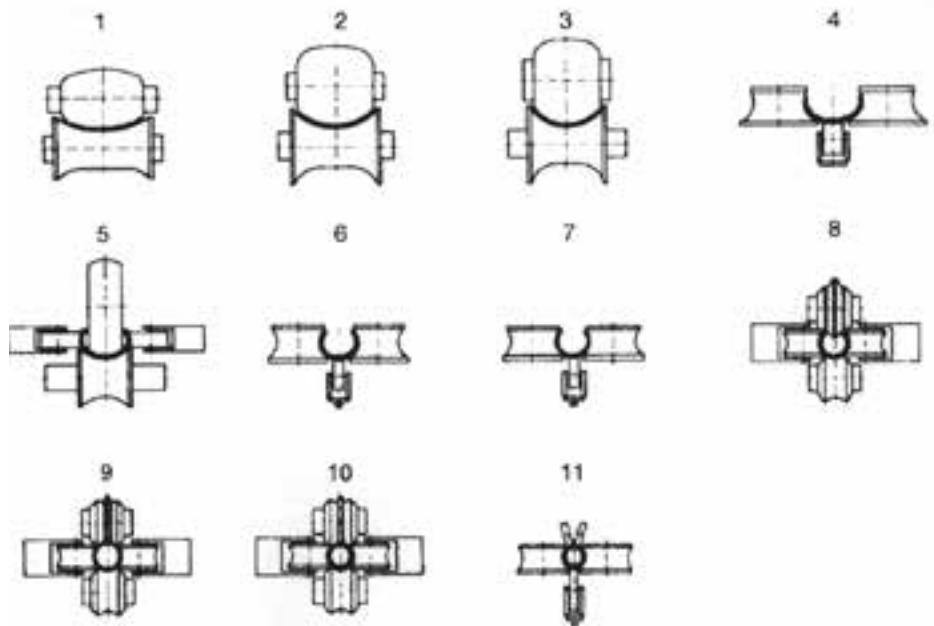


شکل ۱۰-۴

غلتک های ایستگاه ۱ تا ۷ وظیفه فرم دادن و در ایستگاه های ۸، ۹ و ۱۰ غلتک ها لوله را جهت جوشکاری درز جوش آماده می کنند. و در ایستگاه ۱۱ درز لوله جوشکاری می گردد.

جوشکاری لبه های لوله ها به دو روش جوشکاری مقاومتی فر کانس بالا و جوشکاری القائی فر کانس بالا (High Frequency Induction) انجام می شود. سطح خارجی لوله در ناحیه جوش براده برداری شده و امکان براده برداری سطح داخلی هم وجود دارد. سپس برش محصول به طول های استاندارو یا بنا به سفارش مشتری انجام می پذیرد. آزمایشات مخرب و غیر مخرب جهت کنترل کیفیت محصول تولیدی بسته به استاندارد و سفارش انجام می پذیرد. تولید پروفیل با مقاطع مختلف نیز به همین روش انجام می شود و فقط قالب غلتک های فرم دهی متفاوت می باشد. در برخی مواقع لوله های درزدار تولیدی را نیز می توان برای تغییر فرم و تبدیل به پروفیل با مقاطع مختلف بکار بردن این امر باعث افزایش سرعت تولید می گردد. با توجه به شرکت واستاندارد تولید قطر و سرعت تولید آن ها می تواند متفاوت باشد. به عنوان نمونه در شرکت لوله و پروفیل ساوه امکان تولید لوله با قطر خارجی ۱۰ الی ۱۶۸ میلی متر و انواع لوله، قوطی و مقاطع مختلف صنعتی و ساختمانی، لوله های آب و گاز با سرعت ۱۶۰ متر بر دقیقه تولید


می گردد. همچنین در این کارخانه انواع پروفیل‌های باز مثل ناودانی، نبشی، زهوار و قاب‌های درب با روش تولید مشابه تولید و تحت استاندارد و طبق نظر مشتری قابل تولید می گردد. در شکل (۱۱-۴) خط تولید لوله‌های درزدار را بصورت شماتیک مشاهده می کنید.

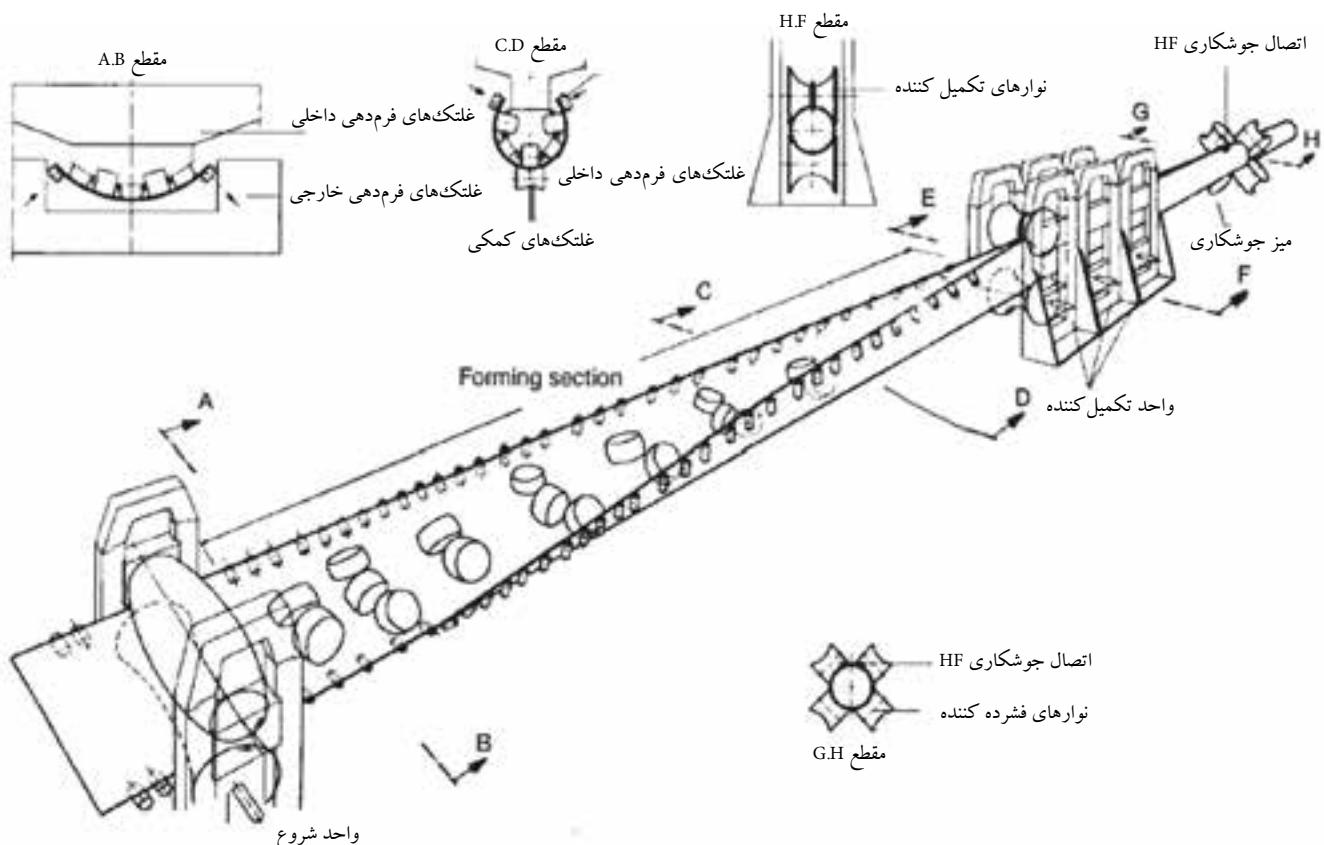

شکل ۱۱-۴

روش جوشکاری فر کانس بالا


به وسیله این روش جوشکاری تولید لوله‌هایی با قطر خارجی ۱۰ الی ۶۱۰ میلی‌متر با ضخامت ۷/۰ الی ۲۰/۶ میلی‌متر از طول ۴ الی ۱۳ متر در یک پروسه پیوسته شامل شکل دهی، جوش القایی فر کانس بالا، سایزینگ، برش و درنهایت بسته‌بندی می گردد. همچنین آزمون‌های غیر مخرب و مخرب (بر حسب نیاز خریدار) از مشخصات این روش تولید می باشد. در شکل‌های (۱۲-۴) و (۱۳-۴) فرآیند جوشکاری القایی فر کانس بالا و جوشکاری مقاومتی فر کانس بالا را مشاهده می شود.

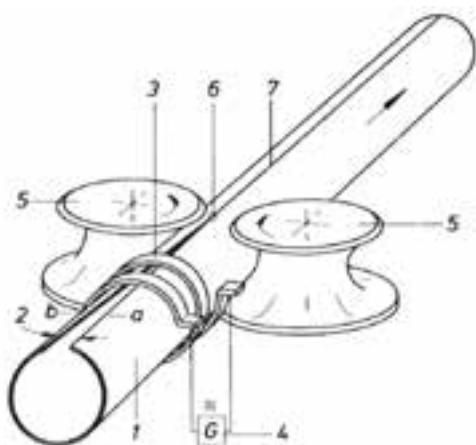

شکل ۱۲-۴

جوشکاری الایی فرکانس بالا

- | | |
|-----------------------|------------------|
| ۱-لوله درزدار | ۲-درزجوش |
| ۳-سیم پیچ الایی | ۴-دستگاه جوشکاری |
| ۵-غلتک‌های فشار دهنده | ۶- محل جوشکاری |
| ۷-خط جوش | |

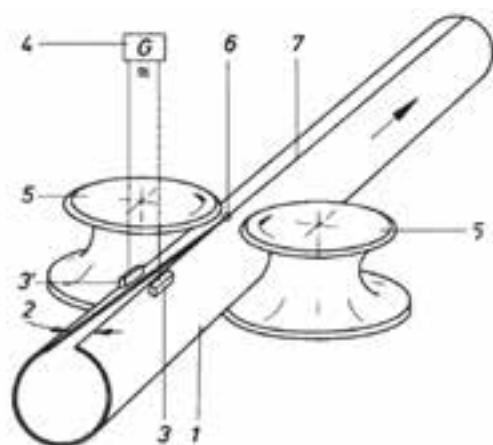

شکل ۱۳-۴

جوشکاری مقاومتی فرکانس بالا

- | | |
|-----------------------|------------------|
| ۱-لوله درزدار | ۲-درزجوش |
| ۳-اتصال مقاومتی | ۴-دستگاه جوشکاری |
| ۵-غلتک‌های فشار دهنده | ۶- محل جوشکاری |
| ۷-خط جوش | |

روش تهیه پروفیل با مقاطع مختلف

پروفیل‌های نیمه سبک با مقاطع مربع، مربع مستطیل و شکل‌های دیگر جهت تولید درو پنجره‌های فولادی را با روش‌های سردکاری تولید می‌کنند. اجرای عملیات سردکاری در دمای محیط صورت می‌گیرد. نمونه‌ای از این عملیات که در تولید پروفیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. عبارتند از فشردن، کشیدن، نورد کاری، آهنگری سرد وحدید کاری را نام برد.

برای اجرای عملیات سرد کاری خواص مکانیکی فلزات بخصوص قابلیت کششی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است با روش سردکاری امکان تولید انواع پیچ‌ها ظریف، میخ پرچ‌ها، میخ‌های فلزی میسر می‌باشد.

کیفیت سطوح با این روش به موقعیت قطعه قبل از کار بستگی دارد و هر چه جسم داری سطوح تمیزتر و دقیق‌تر باشد قطعه تولیدی نیز به همان نسبت دقیق‌تر و با سطحی صاف و تمیزتر خواهد بود. به همین دلیل قبل از تولید و تغییر شکل قطعات طی مراحل خاص آماده‌سازی می‌شوند.


مثلاً یکی از عملیات مهم که حتماً می‌باشد روی قطعات انجام شود. اکسید زدایی سطوح می‌باشد. این امر با فروبردن قطعه در اسید رقیق و سپس شتشو با آب انجام می‌شود. فرایندهای سردکاری در مقایسه با عملیات گرم کاری دارای محاسنی به قرار زیر می‌باشند:

- عدم نیاز به سیستم‌های گرم کننده و صرف انرژی گرمایی
- تولید محصول با ابعاد دقیق‌تر
- تهیه قطعات با سطوح صاف و پرداخت بهتر
- استحکام نسبتاً خوب تولیدات
- اختلاف کم میان ابعاد و اندازه قطعات تولید شده
- امکان تهیه قطعات با ابعاد کوچک و ضخامت کم

از طرفی عملیات سردکاری درای محدودیت‌هایی نیز می‌باشد که به چند نمونه از آن‌ها می‌پردازیم:


- بکار گیری نیروی بیشتر در مقایسه با شکل دهی گرم
- نیاز به تجهیزات سنگین‌تر و قویتری مورد نیاز می‌باشد.
- آماده سازی سطوح ضروری می‌باشد.
- تغییر خواص فلز بیشتر می‌باشد.

با توجه به تمام موارد ذکر شده برای انجام تغییر شکل‌های انبوه اجرای عملیات سردکاری مقرر و به صرفه است و در تولید پروفیل‌های فلزی گسترش زیادی یافته است. همانطور که قبلاً نیز گفته شده انواع پروفیل‌ها را می‌توان با تغییر شکل دادن لوله‌های تولیدی با فرایند سرد نیز تولید نمود و یا این پروفیل‌ها را می‌توان با استفاده از نوار ورق و شکل دادن این نوار طی مراحل مختلف تولید نمود. با این روش می‌توان انواع پروفیل‌ها را با شکل مقاطع مختلف و پیچیده تولید کرد.

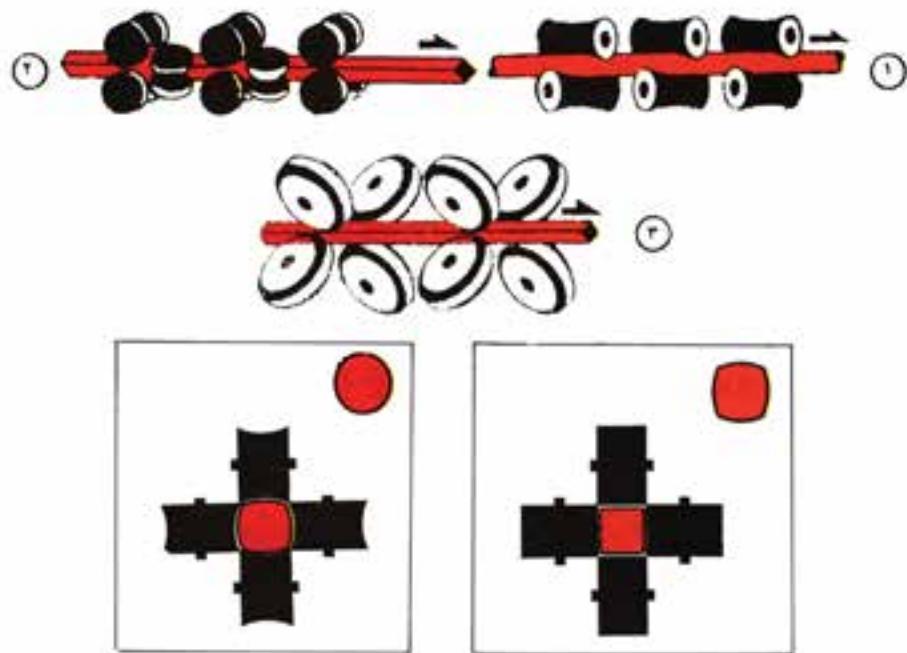

روش و مراحل تولید پروفیل‌ها با استفاده از لوله

در این فرایند نوار فلزی با عبور از میان غلتک‌های مختلف به تدریج فرم گرفته و شکل دلخواه را بخود می‌گیرد. سرعت کار در این روش بسیار بالا می‌باشد. و دستگاه‌های تولیدی این قابلیت را دارا می‌باشند که غلتک‌های آن‌ها قابل تعویض بوده و می‌توان جهت تولید انواع مختلف پروفیل‌ها بکار برد. شکل‌های (۱۵-۴)

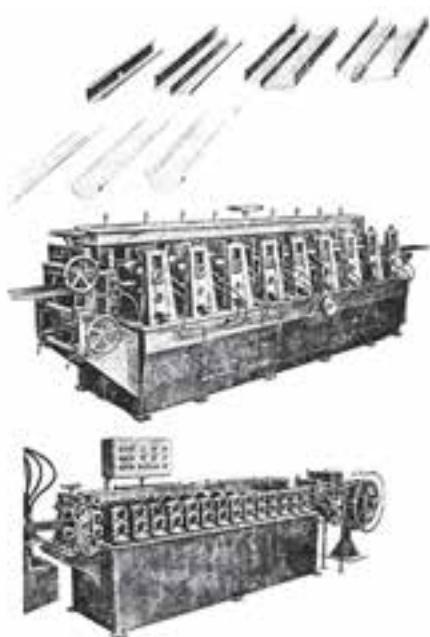

شکل ۱۵-۴

تولید لوله‌های گالوانیزه

به منظور جلوگیری از خوردگی لوله‌های آب، سطح داخلی و خارجی آنها را گالوانیزه می‌کنند عمل گالوانیزه لوله‌ها بصورت گرم انجام می‌شود روش متداول روش غوطه‌وری سازی گرم (Hot Deep Galvanizing) می‌باشد.

در این روش ابتدا لوله‌های تولیدی طبق استانداردهای مجاز به واحد آماده سازی منتقل می‌شوند تا برای جذب بهتر پوشش فلز روی و گالوانیزه شدن آماده سازی شوند.

در این مکان ابتدا لوله‌ها چربی‌گیری و سپس زنگ زدایی شده و به محلول فلاکس آغشته می‌شود.


این محلول امکان نفوذ بهتر روی در سطح فولادی را فراهم می‌سازد. لوله‌های آغشته به ماده فلاکس به دستگاه گالوانیزه منتقل شده و ابتدا در کوره پیشگرم تا دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد حرارت داده می‌شوند و پس از خشک شدن سطحی بداخل وان روی مذاب هدایت و در دمای ۴۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱ دقیقه غوطه‌ور شده و به سرعت از آن خارج می‌گردد.

بلافاصله بواسیله دمش هوای بخار مازاد فلز روی سطوح خارجی و داخلی آن پاک شده و به منظور جلوگیری از تشکیل آلیاژ فلز روی و آهن بداخل آب سرد فروبرده می‌شوند. طبق استاندارد و سفارش مشتری انتهای لوله‌های گالوانیزه دنده شده و با درپوش پلاستیکی رنگی که به منظور حفاظت از سطوح دنده‌ها و شناسایی آن نصب می‌شود پوشش می‌شود. مشخصات محصول تولیدی، استاندارد تولید و نام کارخانه تولیدی روی لوله ثبت شده و سپس بسته بندی و به انبار محصول منتقل می‌گردد تا طبق سفارش مشتری بارگیری و حمل شوند.

تولید لوله‌های فولادی به روش اسپیرال

برای تولید لوله‌های قطر بالا از روش اسپیرال استفاده می‌شود. (شکل‌های ۱۶-۴ و

(۱۷-۴)

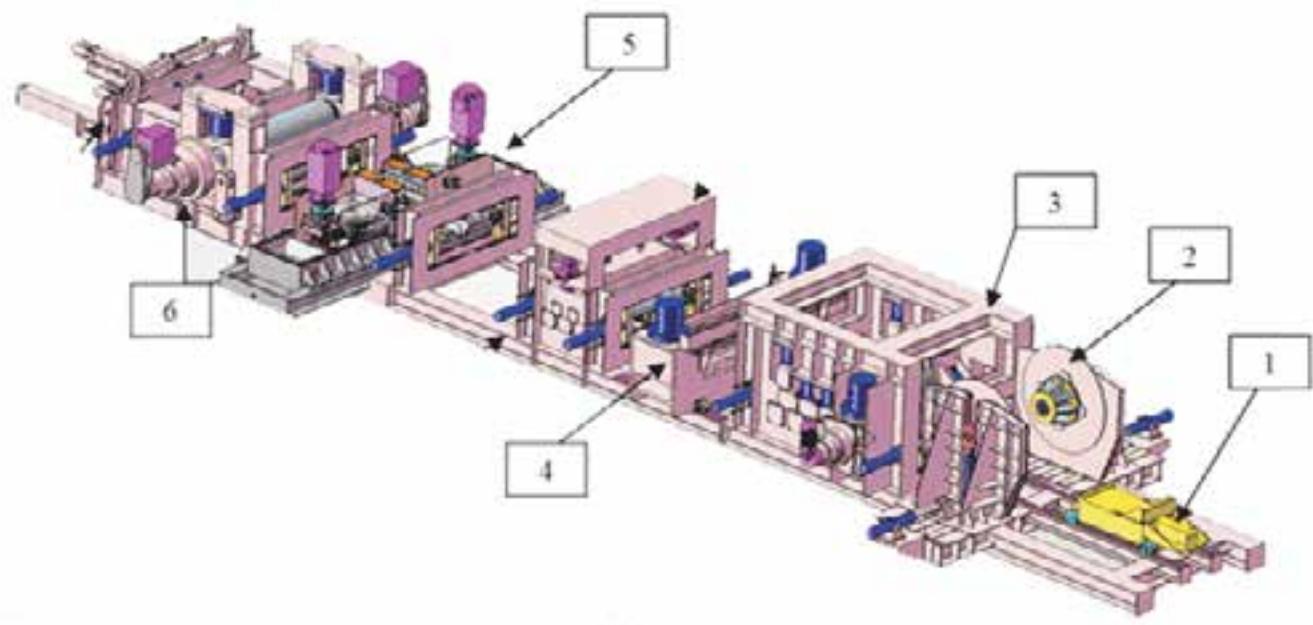

۱- آمده‌سازی کلاف

۲- باز کردن کلاف

۳- واحد صاف کننده‌ی ورق

۴- جوشکاری عرض ورق

۵- آمده‌سازی سه ورق

۶- واحد نورد اصلی


شکل ۱۷-۴ خط تولید لوله به روش اسپیرال

انجام عملیات آماده سازی کلاف

قبل از اینکه کلاف به ماشین‌های لوله‌سازی انتقال یابد سر کلاف توسط دستگاه، برشکاری می‌گردد.

انجام عملیات باز کردن کلاف


کلاف بر روی ماشین های لوله سازی ابتدا بر روی دستگاه کلاف باز کن قرار گرفته و عملیات باز کردن کلاف توسط این دستگاه انجام می گردد. (شکل ۱۸-۴)

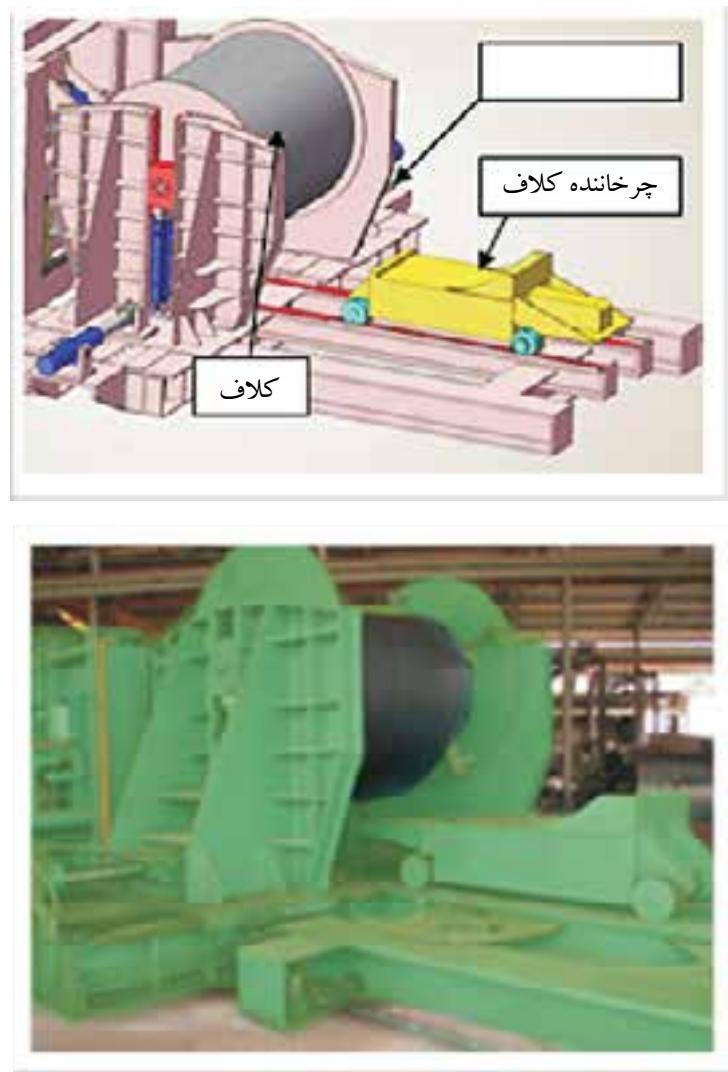

شکل ۱۸-۴ واحد باز کردن ورق ها

انجام عملیات صاف کردن ورق توسط غلتک های صاف کن


پس از باز شدن کلاف بر روی دستگاه کلاف باز کن ورق در مسیر غلتک های صاف کن قرار گرفته و عملیات صاف کردن ورق انجام می گردد. (شکل ۱۹-۴)

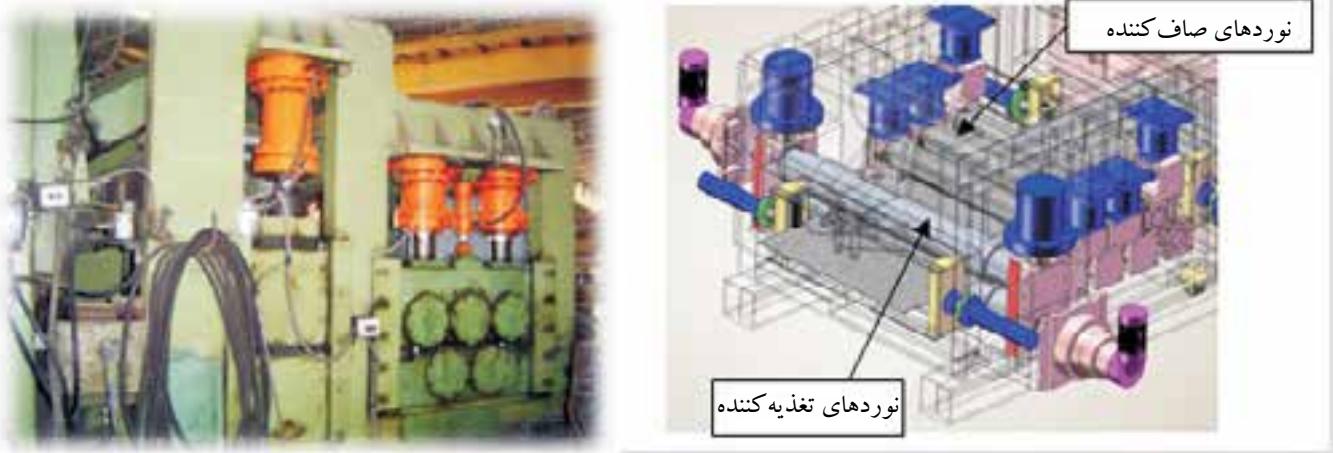

شکل ۱۹-۴ واحد صافکاری ورقها

جوش عرضی انتهای کلاف به ابتدای کلاف بعدی

جوش عرضی یا Skelp End Weld به درز جوشی اطلاق می‌شود که دو انتهای کلاف فولادی را به هم متصل می‌نماید. این درز جوش ابتدا در روی ماشین لوله سازی و با روش جوشکاری زیر پودری (SAW) جوش می‌شود. پس از فرم دادن ورق به شکل لوله و تشکیل درز جوش عرضی خارجی، این درز جوش از بیرون با همان روش بالا جوشکاری می‌گردد. (شکل ۲۰-۴)

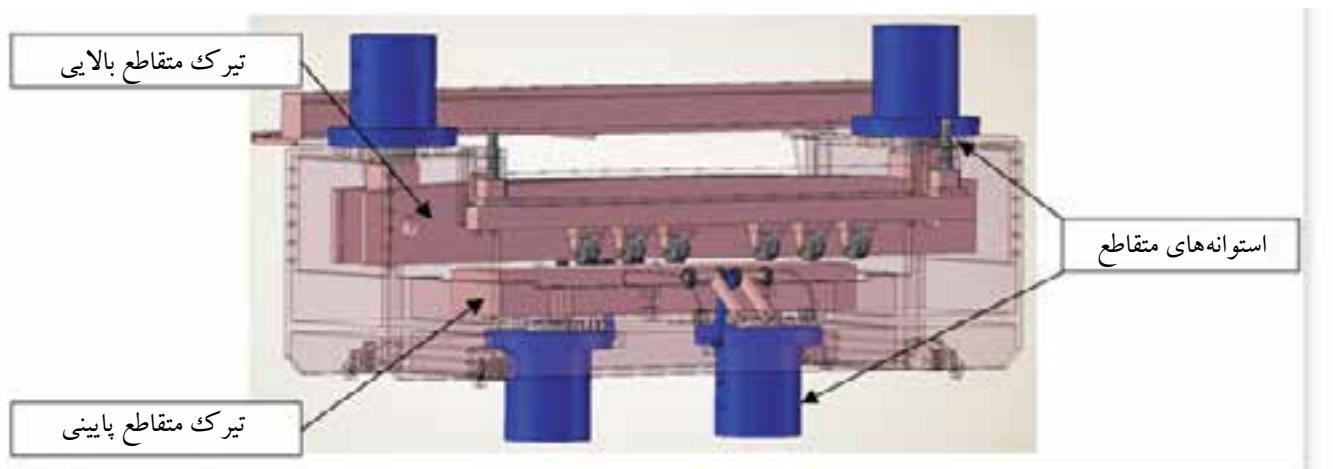

شکل ۲۰-۴ جوشکاری عرضی ورق

آماده سازی لبه ورق


جهت انجام عملیات صحیح جوشکاری و اطمینان از صحت جوش، عملیات پخت زدن لبه‌ها توسط دستگاه پخزن (Edge Miller) و یا با استفاده از تیغه‌های لبهبرداری (Slitter) صورت می‌پذیرد. (شکل ۲۱-۴)




شکل ۲۱-۴ آماده‌سازی لبه‌ها

نیروی محرکه اصلی

هدایت ورق به سمت قسمت شکل دهی توسط دستگاه نیرو محرکه اصلی طبق شکل (۲۲-۴ الف و ب) انجام می‌گردد.

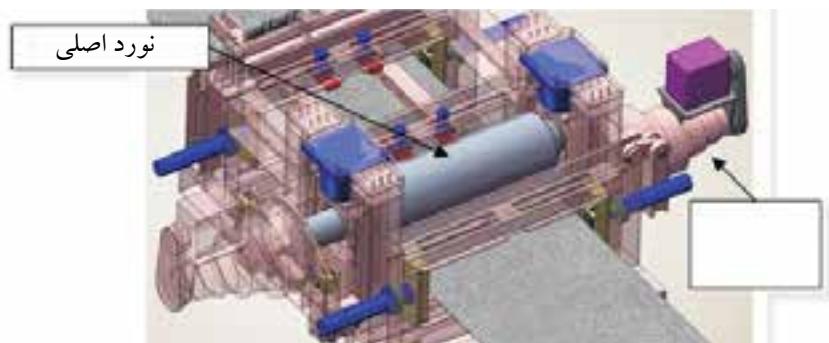


شکل ۲۴-۴-الف

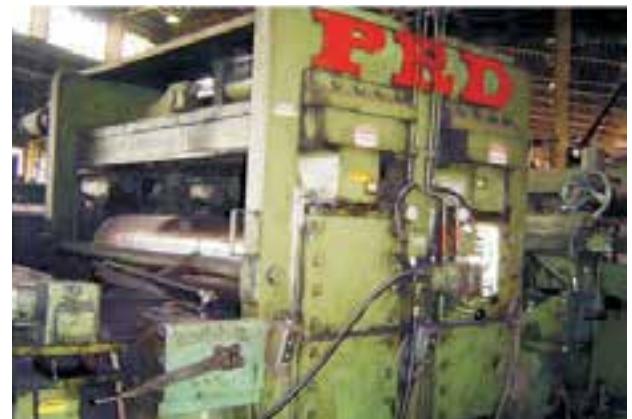

شکل ۲۴-۴-ب نوردهای تغذیه‌کننده

شکل دهی لوله

با به کارگیری غلتک‌های فرم دهنده و همزمان با چرخش سیستم لوله فرم داده می‌شود. شکل (۲۳-۴-الف تا ج) در صورتی که غلتک‌های شکل دهی به درستی طراحی شوند، بر حسب قطر، ضخامت ورق و جنس تسمه به طور نا محدودی قابل تنظیم است.

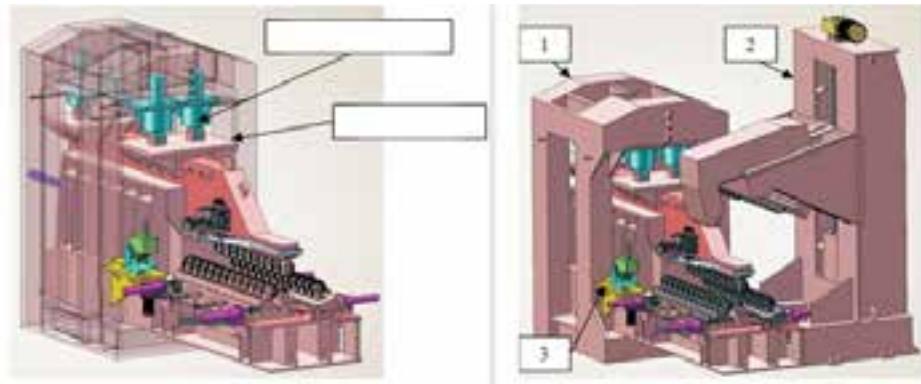

شکل ۲۳-۴-ب

شکل ۲۳-۴-الف



شکل ۲۳-۴-ج شکل دهی لوله‌ها

نحوه محاسبه و انجام تغییر سایز لوله

در ساخت لوله‌های مارپیچ، ورود نوار به دستگاه به گونه‌ای صورت می‌گیرد که محور نوار با محور ورودی دارای زاویه‌ای باشد که به آن زاویه‌ی ورودی یا شکل دهی می‌گویند. این زاویه در واقع تعیین کننده قطر لوله است رابطه‌ی هندسی فرآیند به صورت زیر است: