

## تولرانس‌های ابعادی

هدف‌های رفتاری: از فرآگیر انتظار می‌رود که در پایان این فصل:

- مفهوم اندازه‌ی اسمی را شرح دهد.
- مفهوم خط صفر را بیان کند.
- مفهوم انحراف فوقانی را توضیح دهد.
- مفهوم انحراف پایینی را شرح دهد.
- مفهوم بزرگ‌ترین اندازه را تشریح کند.
- مفهوم کوچک‌ترین اندازه را شرح دهد.
- مفهوم تولرانس را بیان کند.
- مفهوم اندازه‌ی فعلی را ذکر نماید.
- مفهوم کیفیت و موقعیت تولرانس را شرح دهد.
- مقدار تولرانس را از جدول مقادیر تولرانس، استخراج کند.

### ۱۰- تولرانس‌های ابعادی

بسیار شدید می‌شود؛ به گونه‌ای که عبور به سادگی امکان ندارد.

در اینجا عامل مهم، اختلاف اندازه‌ای است که می‌توان برای بلندی سقف یا کامیون قائل شد. برای برطرف ساختن این مشکل سه حالت ممکن است:

۱- ارتفاع سقف ثابت باشد و ارتفاع کامیون تغییر کند؛  
یعنی حالت‌های یاد شده را تنها با تغییر دادن ارتفاع کامیون‌ها به دست آورده.

۲- ارتفاع کامیون ثابت باشد، اما از زیر سقف‌هایی با ارتفاعات مختلف بگذرد.

۳- تغییرات ارتفاع مربوط به هر دو باشد.  
بدین‌ترتیب، در نظر گرفتن بلندی کامیون یا ارتفاع سقف به‌طور مستقل، یا در نظر گرفتن آن‌ها در ارتباط با یک‌دیگر، دو


### ۱۰- مقدمه

به شکل ۱۰-۱ نگاه کنید. در این شکل یکی از مهم‌ترین مفاهیم صنعتی، به زبانی ساده بیان می‌شود.


کامیونی در حال حرکت باید از زیر سقفی عبور کند. در حالت a به علت آن که سقف به قدر کافی بلند است، کامیون به راحتی از آن عبور می‌کند. در این صورت، عبور روان و آزاد انجام پذیرفته است.

در حالت b به علت آن که ارتفاع سقف تقریباً برابر با ارتفاع کامیون است، عبور به راحتی صورت نمی‌گیرد؛ درنتیجه، حرکت، کمایش به گونه‌ی «مقاومتی» است، اما به هر حال عبور انجام می‌شود.


در حالت c اختلاف ارتفاع زیاد باعث برخورد و اصطکاک

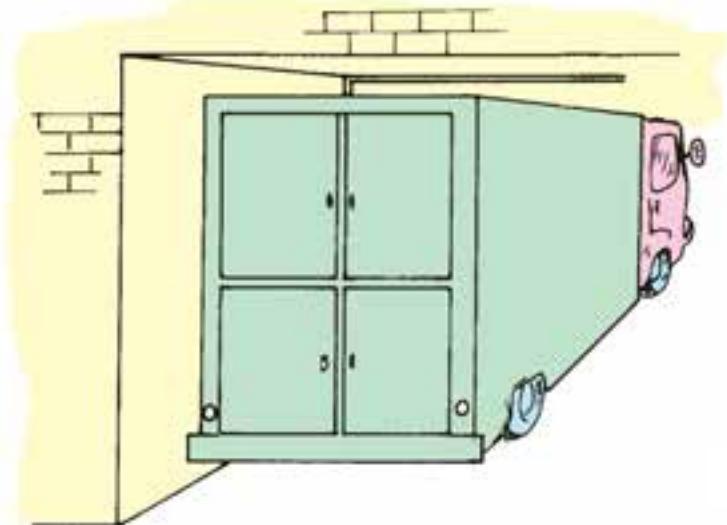

a

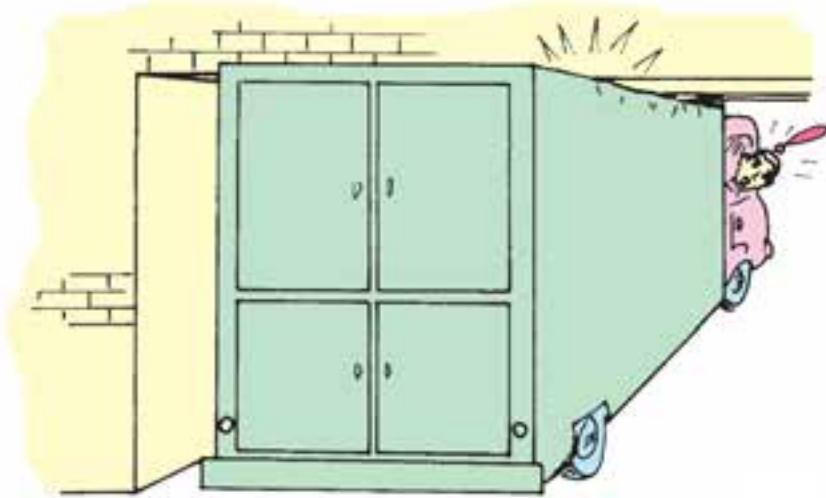

b

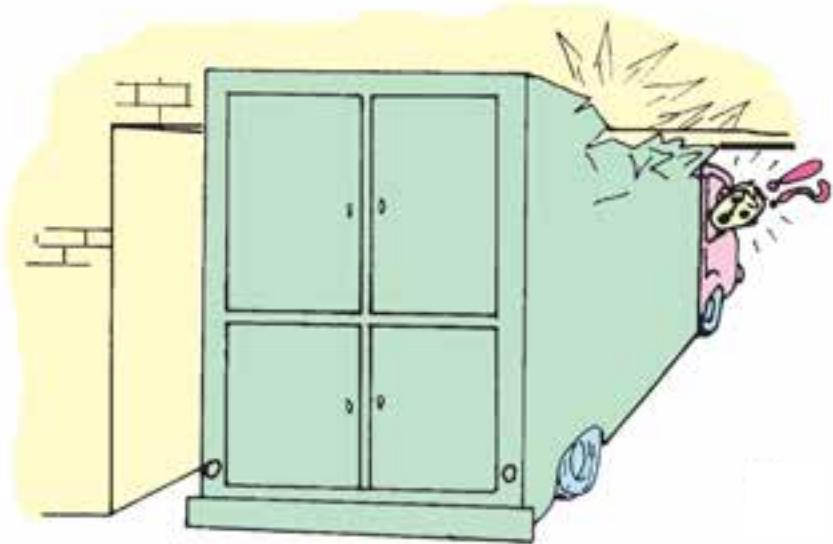

c

شكل ١ - ١٠

اندازه‌ی اسمی به این دلیل است که اندازه‌ی مورد نظر را هرگز نمی‌توان بادقت مطلق ساخت؛ یعنی ساختن اندازه‌ای که بدون هیچ خطایی برابر مثلاً  $16\text{ cm}$  باشد یا به صورت دیگر مانند  $\text{cm} = 16 / \dots \dots \dots \dots \dots \dots$  از نظر فنی امکان ندارد، اما در صورت لزوم می‌توان آن را بسیار نزدیک به اندازه‌ی اسمی ساخت. بدیهی است هر چه بخواهیم اندازه‌ی واقعی را به اندازه‌ی اسمی تردیک کنیم، باید هزینه‌ی زیادتری صرف کنیم و در ضمن از ماشین‌ها و ابزار دقیق‌تر و کارگران ماهرتر استفاده کنیم که البته این امر مفروض است که صرفه نخواهد بود.

در نمونه‌های داده شده در شکل ۲-۱، خطای جزئی در اندازه اهمیت چندانی ندارد؛ آیا در نمونه‌های شکل ۳-۱ نیز

خطاهای در اندازه، به همان نسبت کم اهمیت است؟


البته منظور اندازه های ۱ . ۰ . ۲ . و L است. بدیهی است که در اینجا به علت مطرح بودن مسائل انطباقی میان قطعات، مقدار خطای اندازه بسیار مهم است؛ به طوری که انتخاب اندازه های مناسب در کیفیت کار اجزا اثر می گذارد و خود یک مسئله ای مهم صنعتی به شمار می آید.

مقوله‌ی جداگانه هستند.

در ساخت قطعات مختلف صنعتی چنین تغییراتی در اندازه‌ها بسیار مهم تلقی می‌شود؛ به طوری که طراحان صنعتی همیشه ملزم به تعیین دقیق اختلاف اندازه‌های مجاز در طراحی‌های خود هستند؛ برای مثال، کسی که یک گیره را طراحی می‌کند باید ضمن مشخص کردن اندازه‌های اصلی برای قسمت‌های مختلف قطعه، تغییرات مجاز برای هر اندازه را نیز ذکر کند؛ بنابراین، تغییرات مورد نظر تا آنجا که تنها به اندازه‌ی آزاد مثل طول اهرم گیره مربوط شود پذیرفتنی است، اما آنجا که مربوط به دو قطعه‌ی درهم رفتی و منطبق شونده است، بسته به نوع ارتباط، متفاوت خواهد بود که در هر مورد توضیحات تفصیلی پیان خواهد شد.


۱۰\_ اندازه‌ی اسمی

به شکل ۲ نگاه کنید. اندازه‌ی  $L$  باید به مقدار معینی ساخته شود. این اندازه در شکل  $a$  برابر  $16$  سانتی‌متر، در شکل  $b$  برابر  $2$  in و در شکل  $c$  معادل  $7$  میلی‌متر است. این مقادیر را «اندازه‌ی اسمی» می‌گویند. اطلاق

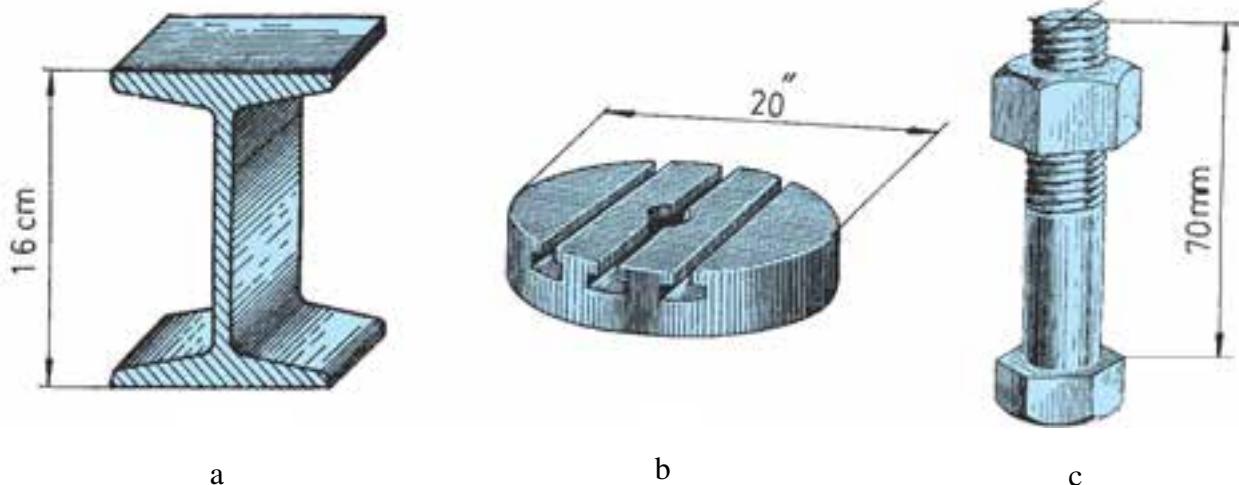

شکل ۲ - ۱


۱- امروزه ساخت اندازه‌ای با دقت  $1\text{ }\mu\text{m}$  میکرون امکان‌پذیر است، اما فوق العاده گران تمام می‌شود.

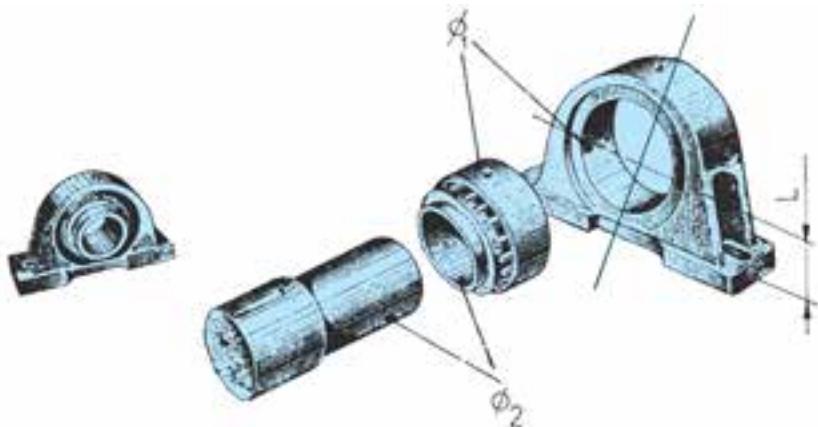

شکل ۳-۱۰

ضروری دیگر را پی می گیریم :

**۱-۲-۱- خط صفر:** این خط در واقع نمایش دهنده اندازه ای اسمی است که بالاتر از آن حد، مقادیر بیش از اندازه ای اسمی و پایین تر از آن، زیر اندازه ای اسمی خواهند بود (شکل ۴-۱).

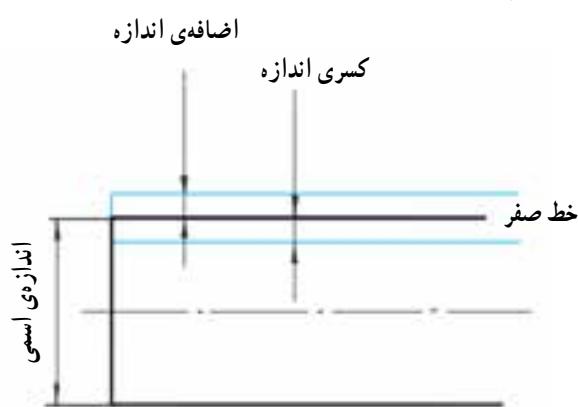

شکل ۴-۱

**۲-۱- انحراف بالایی:** گفته شد که ساختن اندازه ای اسمی به طور مطلق امکان ندارد؛ بنابراین، ناگزیریم برای هر اندازه، حدودی قائل شویم؛ یعنی بگوییم که این اندازه را می توان تا چه حد بیش تر یا کمتر از اندازه ای اسمی ساخت. حداکثر اضافه ای اندازه را «انحراف بالایی» یا « فوقانی » می گویند (شکل ۵-۱).


**۳-۱- انحراف پایینی:** حداکثر کاهش اندازه ای مجاز نسبت به اندازه ای اسمی را «انحراف پایینی» یا «تحتانی» می گویند (شکل ۵-۱).

در کنترل اندازه ها دو نکته، بسیار اهمیت دارد؛ بهخصوص در مورد دو قطعه ای که باید با هم در حال تماس باشند یا بر هم منطبق شوند. این نکات عبارت اند از :


- ۱- دقت بیش تر در اندازه ها باعث دقیق تر بودن ماشین و بالا رفتن کیفیت کار آن خواهد شد.
- ۲- هر چه دقت در اندازه ها زیادتر شود، قیمت تولید بالاتر خواهد رفت.

دقت در اندازه ها به سبب مسائلی از قبیل فضای لازم برای روغن کاری، تغییرات درجه ای حرارت و تأثیر آن در تغییر اندازه ها، لقی های مختلف، تعویض قطعه یا یدکی خوری، فشار لازم در پرس کاری و تنش های حاصل، تأثیرات بارهای اضافی بر محورها در یاتاقان ها و نظایر آن بسیار مهم است. پس خطاهای اندازه گیری و حدود مجاز آن باید از نظر طراح خیلی مهم تلقی شده با دقت کامل تعیین شود. به این ترتیب، ضرایب اصلی تعیین عمر یک ماشین، رعایت و انتخاب درست این خطاهای اندازه گیری است. البته نباید به علت دقت بیش از حد، باعث گران شدن قیمت قطعه یا ماشین شد.

مقدار خطای را که طراح برای هر اندازه، مجاز می داند، «اختلاف اندازه ای مجاز» یا «تولرنس» (Tolerance) می گوییم که تجربه ای چند صد ساله ای صنعت در هر موردی آن را تعیین کرده است. هدف از این فصل بحث بیش تر درباره ای این موضوع و نحوه ای درج آن در نقشه است. اینک چند اصطلاح و تعریف

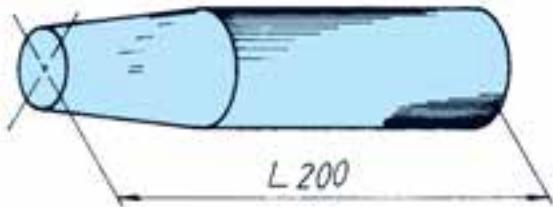

شکل ۶ - ۱۰

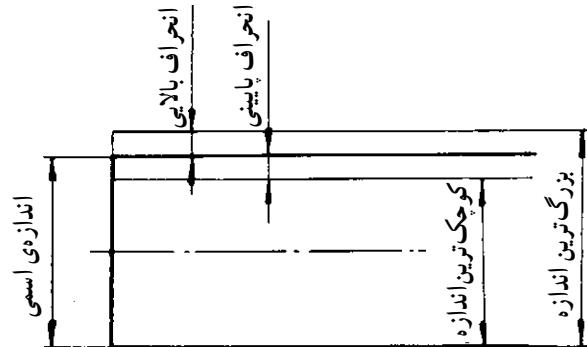

شکل ۵ - ۱۰

بزرگ‌ترین اندازه، منهاهای کوچک‌ترین اندازه یا :  
کوچک‌ترین اندازه . بزرگ‌ترین اندازه = تولرانس T  
یا :

$$T = 200 / 2 \cdot 199 / 9 = 0 / 3$$

بنابراین اندازه  $0 / 3$  mm، اختلاف اندازه‌ی مجاز یا تولرانس است. می‌توان تولرانس را به طور مستقیم از تفاضل انحراف بالایی و پایینی به دست آورد؛ یعنی :

در همین مسئله

$$\text{انحراف پایینی} . \text{انحراف بالایی} = \text{تولرانس}$$

$$= 0 / 1 \cdot 0 / 2 = 0 / 3 \text{ تولرانس}$$

### ۱-۳-۱- اندازه‌ی فعلی: اندازه‌ی ایمنی یا حقیقی

عبارت است از اندازه‌ی موجود قطعه؛ یعنی، آن مقداری که وسیله‌ی اندازه‌گیری شان می‌دهد. البته این اندازه موقعی پذیرفته می‌شود که میان بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین اندازه واقع باشد. در مثال گذشته اگر کنترل اندازه با کولیس مقدار  $0 / 5$  mm را نشان می‌دهد، این اندازه پذیرفتی خواهد بود. در مثال یاد شده آیا اندازه‌ی حقیقی می‌تواند بیش از اندازه‌ی ایمنی با کمتر از آن باشد؟

پاسخ این سؤال مثبت است. به شکل ۷-۱۰ دقت کنید.

به این ترتیب آیا می‌توانید بگویید که در مثال ذکر شده چند اندازه‌ی حقیقی می‌توانیم داشته باشیم؟

### ۲-۳-۱- کیفیت تولرانس: کیفیت یا چگونگی

تولرانس عبارت است از مقدار آن که هر چه کمتر باشد گوییم درجه‌ی مرغوبیت آن بیشتر است. پس هر چه اختلاف اندازه‌ی مجاز کمتر باشد قطعه از نظر کیفی اندازه‌ی دقیقترا دارد و اندازه‌ی حقیقی آن با خطای کمتری است، اما هر چه تولرانس

بزرگ‌ترین اندازه: در صورت افزودن انحراف بالایی به اندازه‌ی ایمنی، بزرگ‌ترین اندازه‌ی مجاز به دست می‌آید؛ پس : انحراف بالایی + اندازه‌ی ایمنی = بزرگ‌ترین اندازه‌ی مجاز کوچک‌ترین اندازه: در صورت کاستن انحراف پایینی از اندازه‌ی ایمنی، کوچک‌ترین اندازه‌ی مجاز به دست خواهد آمد؛ پس :

انحراف پایینی + اندازه‌ی ایمنی = کوچک‌ترین اندازه‌ی مجاز. مثال: اندازه‌ی ایمنی برای قطر یک میله  $20 \text{ mm}$  است. اگر انحراف بالایی برابر  $0 / 2$  و انحراف پایینی  $0 / 3$  باشد، بزرگ‌ترین اندازه و کوچک‌ترین اندازه را معین کنید.

حل :

$$\text{انحراف بالایی} + \text{اندازه‌ی ایمنی} = \text{بزرگ‌ترین اندازه}$$

$$= 20 / 2 = 20 / 2 \text{ mm}$$


$$\text{انحراف پایینی} + \text{اندازه‌ی ایمنی} = \text{کوچک‌ترین اندازه}$$

$$= 20 / 3 = 19 / 7 \text{ mm}$$

### ۳-۱- تولرانس


تولرانس از نظر لغوی به معنی تحمل کردن یا حد تحمل است که در این مورد ویژه آن را به «اختلاف اندازه‌ی مجاز» تعبیر می‌کنیم و با  $T$  نشان می‌دهیم. به عبارت دیگر، مقدار خطای را که طراح برای هر اندازه، تحمل پذیر می‌داند، «تولرانس» می‌گویند. به شکل ۶-۱۰ توجه کنید.

فرض کنید طراح برای طول  $L$  مقدار  $0 / 2 \text{ mm}$  افزایش طول و نیز  $0 / 1 \text{ mm}$  کاهش را مجاز دانسته است؛ برای اساس، بزرگ‌ترین اندازه  $0 / 2$ ، و کوچک‌ترین اندازه  $199 / 9$  است. در اینجا اختلاف اندازه‌ی مجاز یا تولرانس برابر خواهد بود با

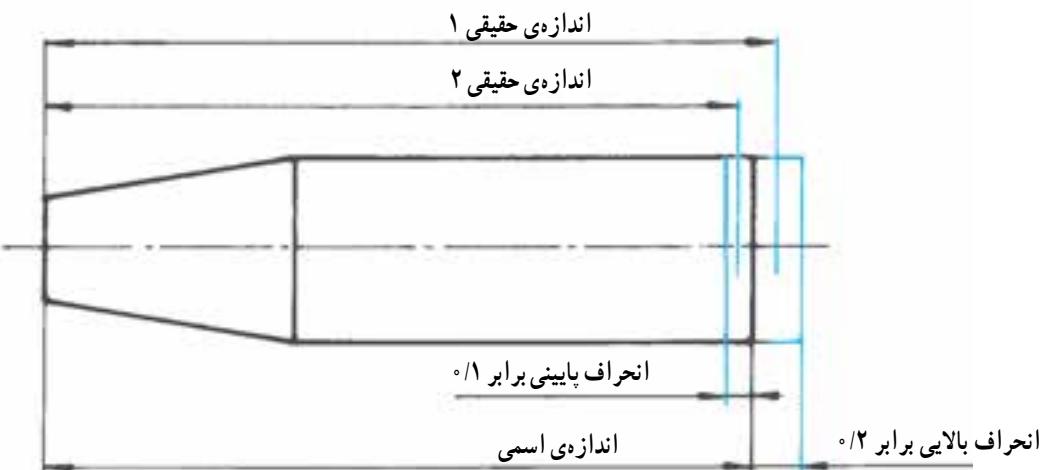


شکل ۷-۱۰

ب) بزرگ‌ترین اندازه به خط صفر برسد (شکل ۹-۱۰).

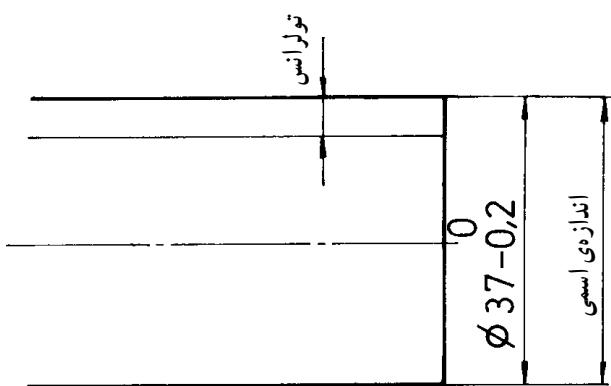

شکل ۹-۱۰

ج) بزرگ‌ترین اندازه بالای خط صفر و کوچک‌ترین اندازه زیر خط صفر باشد (شکل ۱۰-۱۱).

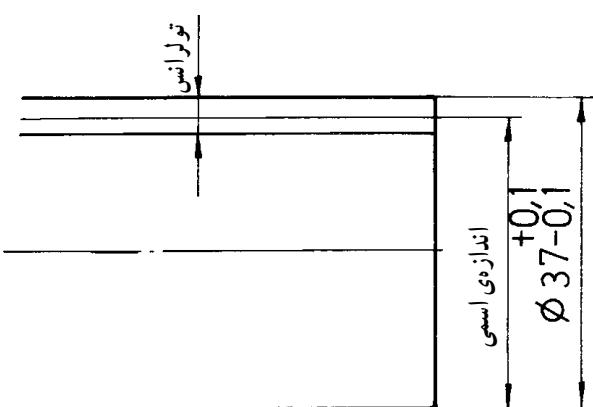


شکل ۱۰-۱۱

بیشتر شود به دست آوردن اندازه‌ی فعلی آسان‌تر خواهد بود.

**۳-۳-۱۰-۱** موقعیت تولرانس: عبارت است از وضعیت انحراف اندازه‌ی مجاز نسبت به خط صفر. مجموعه‌ی کیفیت و موقعیت تولرانس به میدان تولرانس موسوم است.


مثال: اگر اندازه‌ی اسمی قطر یک میله ۴۰ باشد، با درنظر گرفتن تولرانس‌های مختلف می‌توان وضعیت‌های متفاوتی نسبت به خط صفر به دست آورد. (البته این تولرانس‌ها می‌توانند هر چه طریف‌تر یا خشن‌تر انتخاب شوند.) در اینجا می‌توان اختلاف اندازه‌ی مجاز را به گونه‌ای انتخاب کرد که:

(الف) بزرگ‌ترین اندازه، زیر اندازه‌ی اسمی باشد، «زیر خط صفر باشد» (شکل ۸-۸). (۱۰-۸).

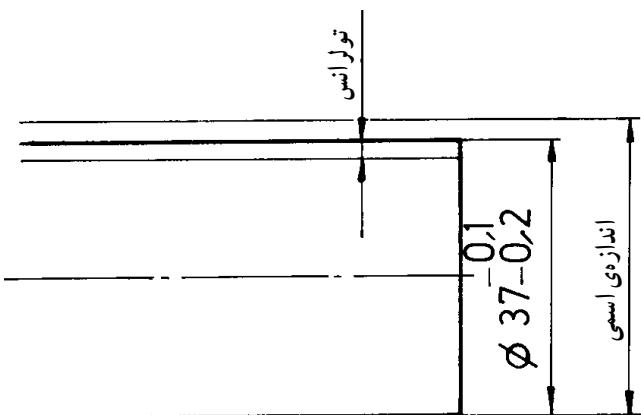


شکل ۸-۸

ه) کوچک‌ترین اندازه بیش‌تر از خط صفر باشد؛ یعنی «بالای خط صفر یا اندازه‌ی اسمی» (شکل ۱۰-۱۲).

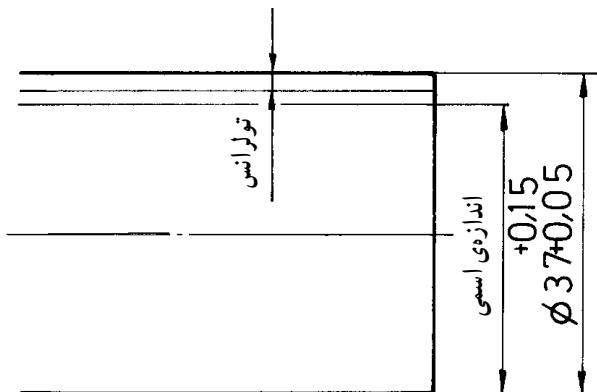


شکل ۱۰-۱۲

د) کوچک‌ترین اندازه‌ی مجاز برابر با خط صفر باشد (شکل ۱۰-۱۱).

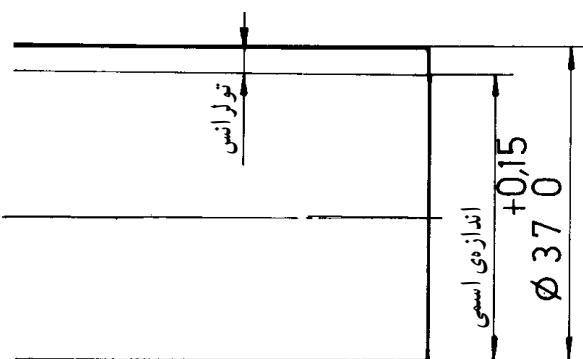

شکل ۱۰-۱۱

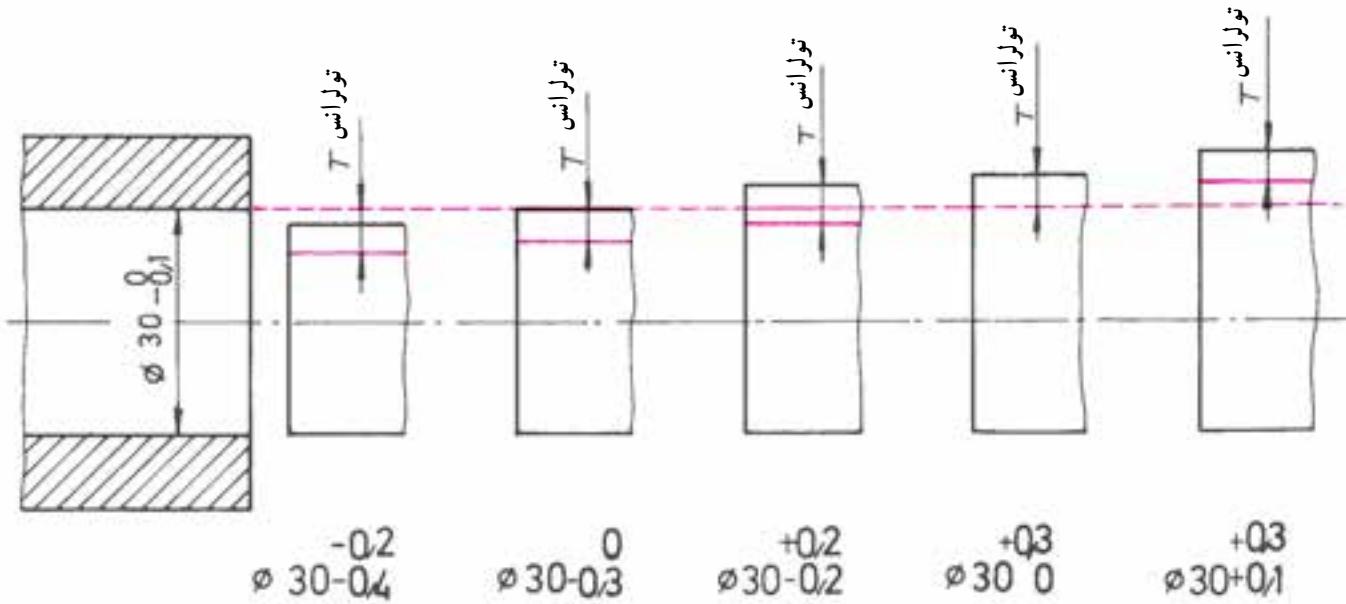

شکل ۱۰-۱۳

به عبارت دیگر، اگر قرار باشد که تولیدکنندگان برای اندازه‌های مورد ساخت، تولرانس‌های متفاوت در نظر گیرند، ارتباط صنعتی منتفی خواهد بود. برای هماهنگی در کارهای صنعتی، استاندارد ISO، دارای جدول اصلی برای مقادیر اختلاف اندازه‌ی مجاز در قطرهای مختلف است. قبل از آوردن این جدول اساسی، یک جدول کوچک را با در نظر گرفتن آن‌چه راجع به کیفیت تولرانس گفته شد می‌آوریم (جدول ۱۰-۱).

براساس این جدول، استاندارد ISO برای کیفیت تولرانس

هر کدام از وضعیت پنج‌گانه، در کارهای صنعتی کاربرد ویژه‌ای دارند که بعداً بیان خواهد شد. در شکل ۱۰-۱۳ مطالب ذکر شده در پنج مورد به طور یک‌جا نشان داده می‌شود. این شکل از نظر مقایسه‌ی حالت‌های یاد شده در خور توجه است.

**۴-۱- جدول مقادیر اصلی تولرانس**  
انتخاب دلخواه مقادیر تولرانس برای اندازه‌های مختلف، کارهای ساخت و تولید را در صنعت دچار اختلال می‌کند.

## جدول ۱ - ۱ - مربوط به اعداد تولرانس ISO

A horizontal scale with 16 vertical tick marks. Above the scale, three labels are positioned: 'اندازه‌ها با دقت بیشتر' (More accurate measurements) at the left end, 'اعداد IT' (IT numbers) in the center, and 'اندازه‌ها با دقت کمتر' (Less accurate measurements) at the right end. The tick marks are labeled with integers from 1 to 16.

حال می‌توان برای روش‌تر شدن کامل مطلب جدول مقادیر اصلی را در نظر گرفت (جدول ۲-۱۰). به این جدول با دقت نگاه کنید. این جدول اساس کلیه‌ی مطالب عنوان شده در تولرانس‌ها و انطباقات<sup>۲</sup> است.

ستون اول با واحد میلی‌متر در سمت چپ مربوط به قطرها (یا اندازه‌های طولی) است؛ برای مثال، ۱۸ تا ۱۰. به معنای قطر میله‌ی بیشتر از ۱۰ میلی‌متر تا حداقل ۱۸ میلی‌متر است.

۱۸ مرحله در نظر گرفته است<sup>۱</sup> که این مراحل با اعداد ۱، ۰، ۰، ۱، ۲، ...، ۱۶ بیان می‌شوند. برای عبارت «تولرنس ISO» اختصار ISO Tolerance) را در نظر می‌گیریم. پس کیفیت‌های IT هجده گانه را می‌توان به صورت‌های ۱°، IT°، IT۱، ...، IT۱۶ شان داد. از ۱° IT۱۶ برای کارهای بسیار دقیق مثل ابزارهای اندازه‌گیری، از IT۵ IT۷ برای ماشین‌سازی دقیق و از IT۸ به بالا برای کارهای با دقت اندازه‌ی کمتر استفاده می‌شود.


**جدول ۲-۱۰- مقادیر عددی تولرانس‌های استاندارد بر حسب میکرون متر m .**

گروہ mm	۰۱	۰۲	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
. ۳	۰/۳	۰/۵	۰/۸	۱/۲	۲	۲	۴	۶	۱۰	۱۴	۲۰	۴۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰	۲۰۰	۴۰۰	۶۰۰
. ۳۵۶	۰/۴	۰/۶	۱	۱/۰	۲/۰	۴	۵	۸	۱۲	۱۸	۳۰	۴۸	۷۰	۱۲۰	۱۸۰	۳۰۰	۴۸۰	۷۵۰
. ۶۶۱۰	۰/۴	۰/۶	۱	۱/۰	۲/۰	۴	۶	۹	۱۵	۲۲	۳۶	۵۸	۹۰	۱۵۰	۲۲۰	۳۶۰	۵۸۰	۹۰۰
. ۱۰۷۱۸	۰/۵	۰/۸	۱/۲	۲	۳	۵	۸	۱۱	۱۸	۲۷	۴۳	۷۰	۱۱۰	۱۸۰	۲۷۰	۴۳۰	۷۰۰	۱۱۰۰
. ۱۸۷۶۳۰	۰/۶	۱	۱/۰	۲/۰	۴	۶	۹	۱۳	۲۱	۳۳	۵۲	۸۴	۱۳۰	۲۱۰	۳۳۰	۵۲۰	۸۴۰	۱۳۰۰
. ۳۰۷۵۰	۰/۶	۱	۱/۰	۲/۰	۴	۷	۱۱	۱۶	۲۵	۳۹	۶۲	۱۰۰	۱۶۰	۲۵۰	۳۹۰	۶۲۰	۱۰۰۰	۱۶۰۰
. ۵۰۷۸۰	۰/۸	۱/۲	۲	۳	۵	۸	۱۲	۱۹	۳۰	۴۶	۷۴	۱۲۰	۱۹۰	۳۰۰	۴۶۰	۷۴۰	۱۲۰۰	۱۹۰۰
. ۸۰۷۱۲۰	۱	۱/۰	۲/۰	۴	۶	۱۰	۱۵	۲۲	۳۵	۵۴	۸۷	۱۴۰	۲۲۰	۳۵۰	۵۴۰	۸۷۰	۱۴۰۰	۲۲۰۰
. ۱۲۰۷۱۸۰	۱/۲	۲	۳/۰	۵	۸	۱۲	۱۸	۲۵	۴۰	۶۳	۱۰۰	۱۶۰	۲۵۰	۴۰۰	۶۳۰	۱۰۰۰	۱۶۰۰	۲۵۰۰
. ۱۸۰۷۲۵۰	۲	۳	۴/۰	۷	۱۰	۱۴	۲۰	۲۹	۴۶	۷۲	۱۱۰	۱۸۰	۲۹۰	۴۶۰	۷۲۰	۱۱۰۰	۱۸۰۰	۲۹۰۰
. ۲۵۰۷۳۱۵	۲/۰	۴	۶	۸	۱۲	۱۶	۲۳	۳۲	۵۲	۸۱	۱۳۰	۲۱۰	۲۲۰	۵۲۰	۸۱۰	۱۳۰۰	۲۱۰۰	۳۲۰۰
. ۳۱۵۶۴۰۰	۲	۵	۷	۹	۱۳	۱۸	۲۵	۳۶	۵۷	۸۹	۱۴۰	۲۲۰	۳۶۰	۵۷۰	۸۹۰	۱۴۰۰	۲۲۰۰	۳۶۰۰
. ۴۰۰۷۵۰۰	۴	۶	۸	۱۰	۱۵	۲۰	۲۷	۴۰	۶۳	۹۷	۱۰۰	۲۰۰	۴۰۰	۶۳۰	۹۷۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰

۱- در برخی از استانداردهای ملی مثل استاندارد قدیم دین آلمان ۲۰ کیفیت و استاندارد روسی ۱۹ کیفیت در نظر گرفته شده است.

<sup>۲</sup>- مقادیر موجود در جدول را طبق فرمول محاسبه کرده اند. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب های رسم فنی، ترجمه های باقر رجاح، یا کتاب رسme فنی تصوری


سال چهارم نقشه‌کشی، صنعتی، نظام قدیم مراجعته کنید.

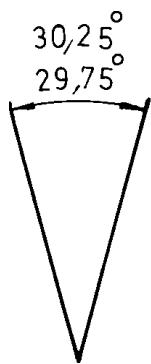

شکل ۱۵ - ۱۰

شکل ۱۶ - ۱۰ زاویه‌ای را با دو حد بالایی و پایینی متفاوت نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که کلیه‌ی شماره‌ها به یک اندازه هستند.

غیر از روش‌های ذکر شده، برای نوشتent تولرانس زاویه شکل‌های دیگری نیز موجود است. یادآور می‌شود که مقادیر تولرانس زاویه‌ی استاندارد نیست و معمولاً طراح، مقدار آن را تعیین می‌کند.

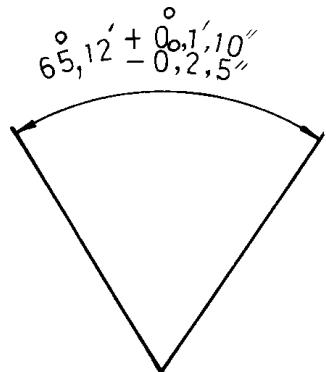

شکل ۱۶ - ۱۰

۱-۴-۲ تولرانس آزاد: با آن که جدول مقادیر اصلی تولرانس پاسخ‌گوی کلیه‌ی نیازهای صنعتی است، در سیاری اوقات، طراح ترجیح می‌دهد که تولرانس‌های خارج از جدول برای اندازه‌ها قائل شود. این تولرانس‌ها را «آزاد» می‌گویند.

در این روش، طراح خود تولرانس را پیشنهاد می‌کند؛ مثلاً در مورد اندازه‌ی ۳۰° می‌گوید:

$$30^{\circ} +0,2 \quad \text{با} \quad 0,2$$

البته برای اندازه‌های موجود روی نقشه، طراح می‌تواند

- ستون دوم یا ستون ۱° با واحد میکرون، اولین کیفیت تولرانس است؛ به این معنا که طبق این ستون تولرانس مجاز برای اندازه‌ها داده می‌شود؛ برای مثال، در مورد ۱۸ تا ۱۰°.

قطرمیله، تولرانس پیشنهادی ISO برابر  $5/5$  میکرون خواهد بود.


- ملاحظه می‌کنید که در ستون‌های بعدی به گونه‌ی مرتب مقدار تولرانس افزایش می‌یابد؛ به طوری که برای مثال قبل، یعنی قطر از ۱۸ تا ۱۰° و مثلاً IT9 خواهیم داشت:  $IT9 = 43$ .

مسئله: IT11 برای قطر ۷۰ میلی‌متر چه قدر است؟

حل: با مراجعه به جدول می‌بینیم که عدد ۷ در محدوده ۷۰ تا ۵۰° واقع می‌شود؛ پس در ستون ۱۱ خواهیم داشت: ۱۹۰° یعنی  $IT11 = 190$  برای قطر ۷۰ خواهد بود.

بنابر آن چه گذشت، در این جدول برای اندازه‌ی معین مثلاً ۱۸ کیفیت تولرانس در نظر گرفته شده است. امروزه تولیدکنندگان با قبول این کیفیت‌ها، تولرانس‌های را برای اندازه‌های انطباقی را از این جدول استخراج می‌کنند.

۱-۴-۱۰-۲ تولرانس زاویه: در مورد زوایا هم می‌توان مقادیر تولرانس را بر حسب درجه و دقیقه و ثانیه قائل شد. در شکل ۱۴-۱۰ برای زاویه‌ی ۶۰° درجه و ۱۰ دقیقه مقدار  $60^{\circ} +0,2^{\prime} -0,2^{\prime}$  به صورت تولرانس در نظر گرفته شده است.

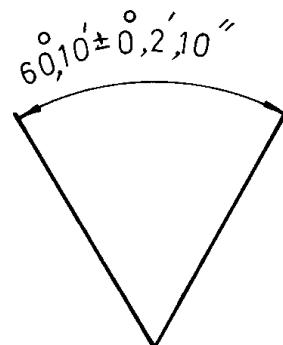

شکل ۱۴ - ۱۰

در این شکل چون انحراف بالایی و پایینی برابر است آن را به صورت . نوشته‌اند.

در شکل ۱۵-۱۰ حدود ماکزیمم و مینیمم زاویه بر حسب درجه نوشته شده است.

بهدو گونه عمل کند :

(الف) برای برخی از اندازه‌های نقشه، اختلاف اندازه‌ها را ذکر کند و برای بقیه در زیر نقشه یا در جدول برای مثال بنویسد :  
کلیه‌ی تولرانس‌های داده شده ۱° . یا آن که کلیه‌ی تولرانس‌ها ۱° . این روش برای هنگامی که اندازه‌های موجود بسیار به هم تزدیک باشند مناسب است، اما اگر اختلاف میان اندازه‌های موجود زیاد باشد، این روش کارآئی خود را ازدست می‌دهد؛ برای مثال، برای ساخت اندازه‌ی ۱۰ mm نباید همان تولرانسی را قائل شویم

که برای اندازه‌ی ۲۰ mm درنظر می‌گیریم.

ب) می‌توان تولرانس را برای طول معین کم، متوسط و زیاد درنظر گرفت که در آن صورت می‌توان تولرانس‌ها را ظریف، متوسط و خشن نامید.

این روش در استاندارد ISO موجود نبوده اما در استانداردهای ملی موجود است. برای نمونه، می‌توان آن‌ها را از جدول ۳-۱ پیشنهاد شده در استاندارد ASA انتخاب کرد.<sup>۱</sup>

جدول ۳-۱- مربوط به مقادیر پیشنهادی تولرانس آزاد

اندازه‌ها بر حسب mm	ظریف	متوسط	خشن
۳ تا ۵/۰	. °/۰۵	. °/۱	—
۶ تا ۳	. °/۰۵	. °/۱	. °/۲
۳۰ تا ۶	. °/۱	. °/۲	. °/۵
۱۲۰ تا ۳۰	. °/۱۵	. °/۳	. °/۸
۳۱۵ تا ۱۲۰	. °/۲	. °/۵	. ۱/۲
۱۰۰۰ تا ۳۱۵	. °/۳	. °/۸	. ۲
۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰	. °/۵	. ۱/۲	. ۳

۱- این استاندارد به شماره‌ی ANSI B 4.3-1978 است.



## تمرین

- ۱- آیا برای ساخت یک قطعه، همه اندازه‌ها باید یک دقت را داشته باشند؟
- ۲- اندازه‌ی اسمی یعنی چه؟
- ۳- ساختن اندازه‌ی بسیار دقیق چه مسائلی را به دنبال دارد؟
- ۴- دقت در اندازه‌ها به دلیل چه مسائلی مهم است؟
- ۵- آیا خطاهای اندازه‌گیری در کار یک ماشین مهم است؟
- ۶- مقدار خطای مجاز چه نامیده می‌شود؟
- ۷- خط صفر چیست؟
- ۸- انحراف بالابی را شرح دهید.
- ۹- انحراف پایینی را شرح دهید.
- ۱۰- بزرگ‌ترین اندازه چیست؟
- ۱۱- کوچک‌ترین اندازه چگونه به دست می‌آید؟
- ۱۲- تولرانس را به طور دقیق تعریف کنید.
- ۱۳- اگر برای طول L مقدار  $3\text{ mm}$  /  $0\text{ mm}$  افزایش طول و  $-2\text{ mm}$  کاهش طول مجاز باشد، تولرانس چه قدر است؟
- ۱۴- اندازه‌ی فعلی یعنی چه؟
- ۱۵- کیفیت تولرانس یعنی چه؟
- ۱۶- موقعیت تولرانس چیست؟
- ۱۷- منظور از حرف IT چیست؟
- ۱۸- برای کیفیت تولرانس چند مرحله موجود است؟ (آن‌ها از چند تا چند هستند؟)
- ۱۹- در مورد جدول ۲-۱۰ به طور دقیق توضیح دهید.
- ۲۰- تولرانس زاویه را تعریف کنید.
- ۲۱- تولرانس آزاد را شرح دهید.

## ارزش‌یابی عملی

یک درپوش با دو نما معرفی شده است برای آن، این کارها را انجام دهید :

- ترسیم نمای قائم در نیم‌برش، نمای افقی در نیم‌نما.
- به کاربردن اندازه‌ها و علایم پرداخت سطح در حالت جدید.
- با توجه به جدول ۳-۱۰ تولرانس آزاد برای هر اندازه‌ی موجود را در کنار آن بنویسید.

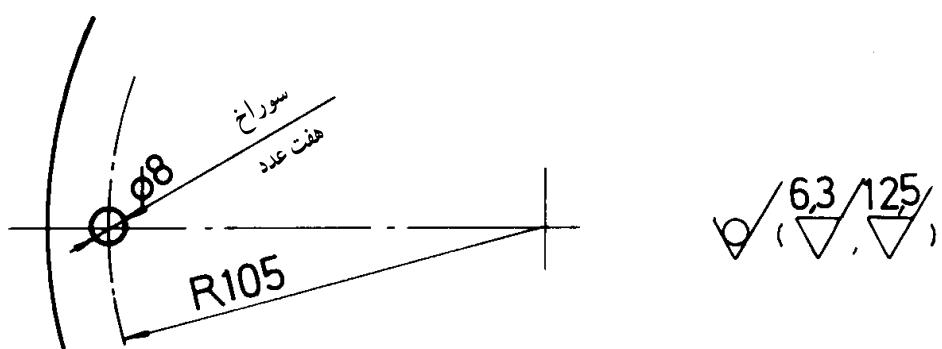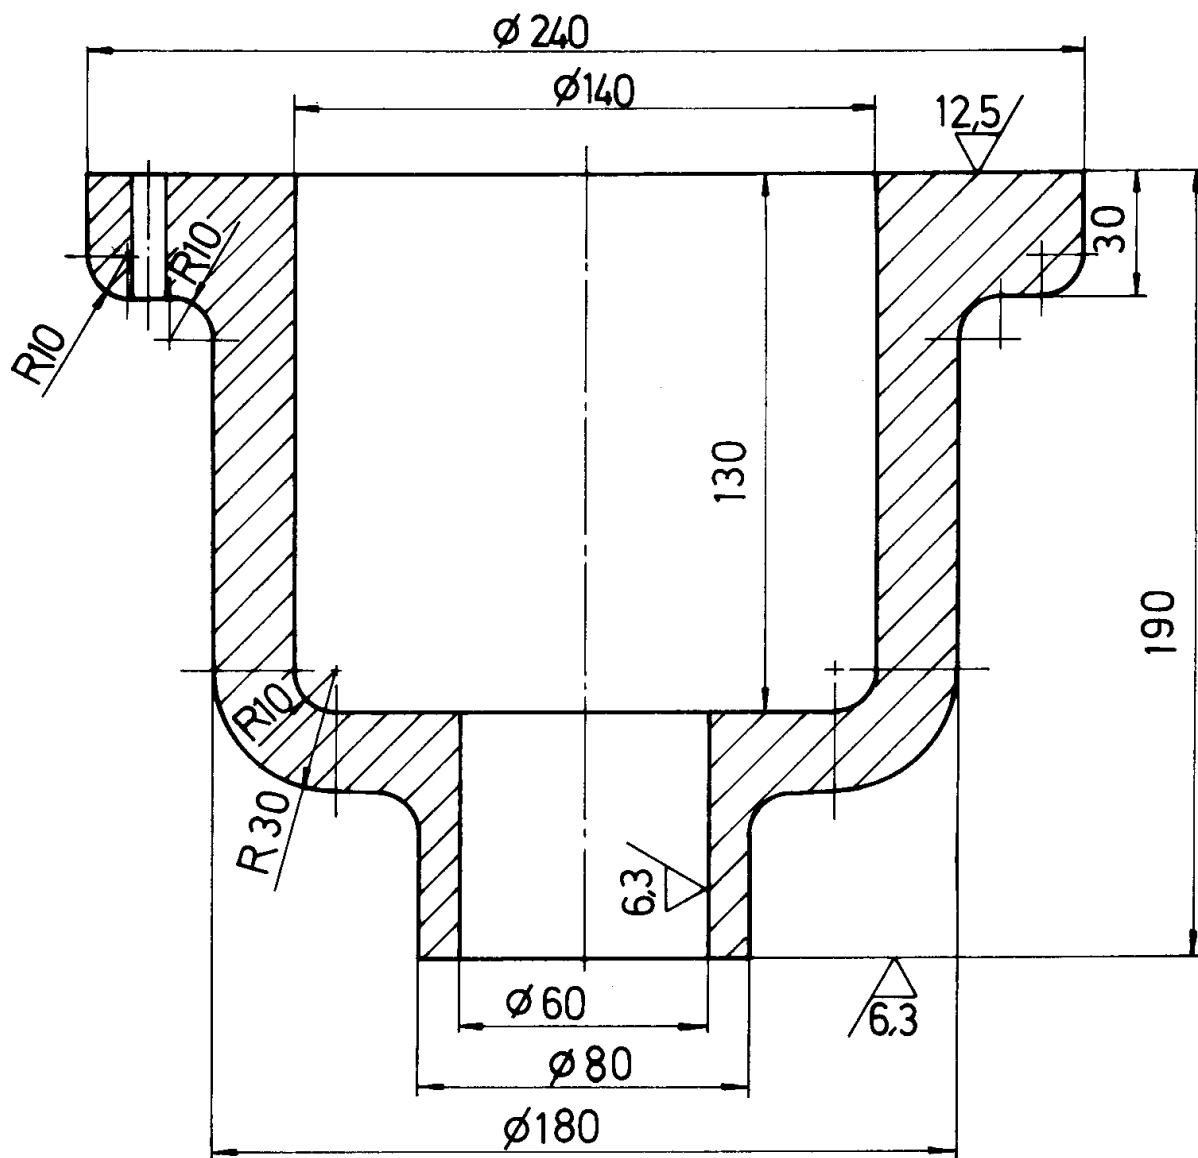


مقیاس ۱:۲  
جنس GG15

$\checkmark (6,3, 12,5)$

شکل ۱۰ - ۱۷

در شکل ۱۸-۱۰ قطعه‌ای به وسیله‌ی نیم‌برش و برش گردشی مشخص شده است.  
 سطوح داخل شیار استوانه‌ای و نیز سطح داخلی سوراخ  $20^\circ$ . و خزینه‌ی آن  $Ra \frac{6}{3}$  پرداخت  
 می‌شوند. برای سایر موارد از  $Ra \frac{12}{5}$  و دستور برای ساخت بهتر استفاده کنید؛ البته، علاوه بر تصویر از جلو  
 و اندازه‌گذاری کامل، برش کامل در نمای از چپ و تصویر افقی نیز مورد نیاز است.

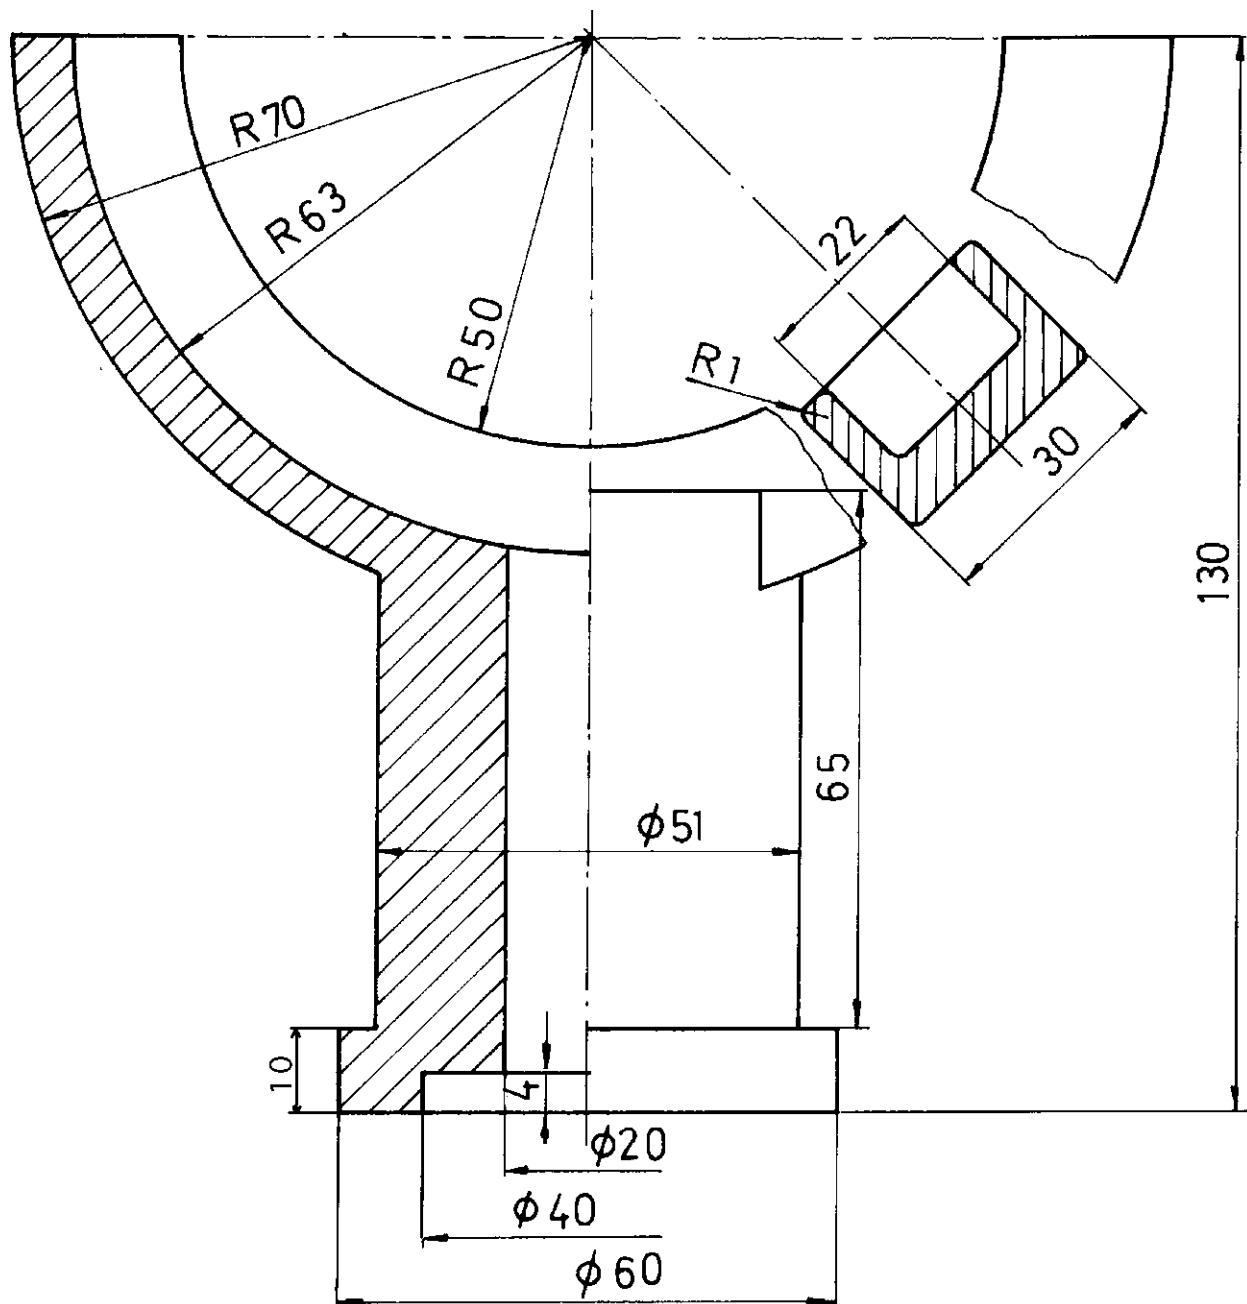

شکل ۱۸ - ۱۰

## انطباقات

هدف‌های رفتاری: از فرآگیر انتظار می‌رود که در پایان این فصل :



- مفهوم انطباق را شرح دهد.
- مفهوم میله را در انطباقات توضیح دهد.
- مفهوم سوراخ را در انطباقات بیان نماید.
- انواع انطباق را معرفی کند.
- سیستم انطباقی ثبوت سوراخ را شرح دهد.
- سیستم انطباقی ثبوت میله را شرح دهد.
- از جدول، نوع انطباق را استخراج کند.
- مراحل مختلف انطباقی را با استفاده از جدول، معرفی کند.
- مفهوم تولرانس آزاد را برای اندازه‌ی طولی، شعاع قوس و زاویه، شرح دهد.

### ۱۱- انطباقات

کند، در اصطلاح می‌گوییم یک انطباق صورت گرفته است. در شکل ۱۱-۱ انواعی از انطباق را ملاحظه می‌کنید.

#### ۱-۱۱- تعریف انطباق قطعات


چنان‌چه یک قطعه، به هر صورت، در قطعه‌ای دیگر تداخل

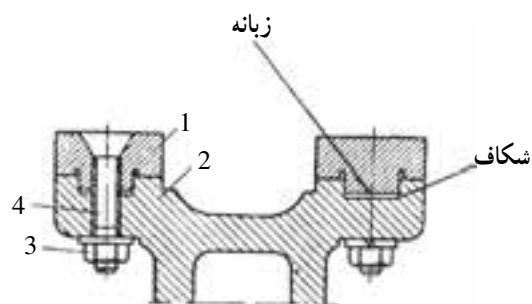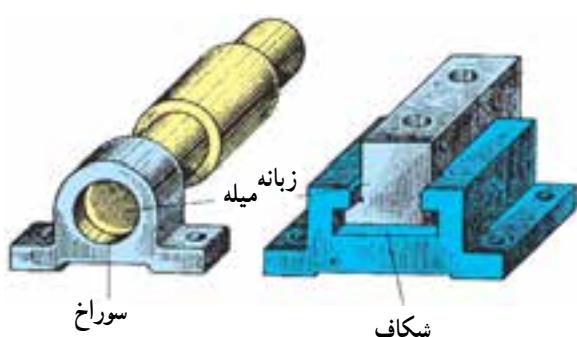

شکل ۱۱-۱

«سطح انطباقی» می‌نامیم (شکل ۱۱-۲).

در هر انطباق، دو سطح با یک دیگر مجاور خواهند شد و به هر شکلی در یک دیگر تداخل خواهند کرد که آن دو سطح را

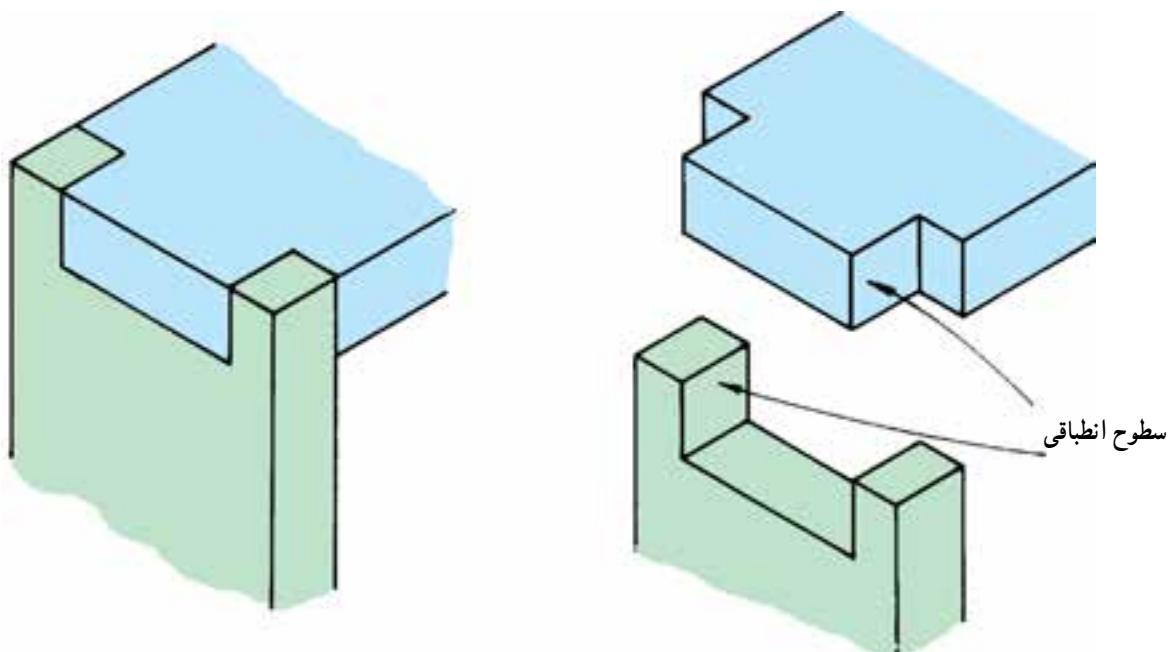


شکل ۱۱-۲

قطعه‌ای دیگر می‌شود؛ مانند میله که داخل سوراخ می‌شود و مانند زبانه که داخل شکاف قرار می‌گیرد. در شکل ۱۱-۳ انواعی از میله را می‌بینید.

### ۱۱-۲ مفهوم میله در انطباقات

منظور از میله در انطباق علاوه بر معنی عمومی آن (قطعه‌ای استوانه‌ای)، هر فرم یا شکلی از قطعه است که در انطباق وارد

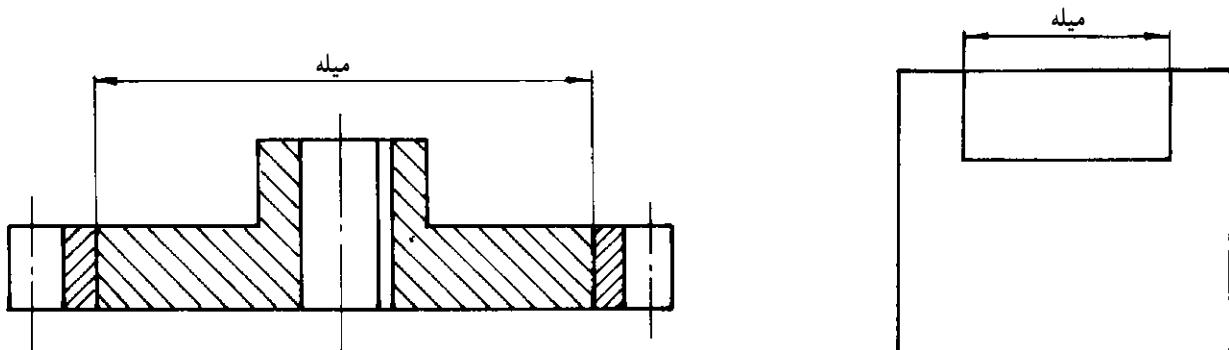


شکل ۱۱-۳

بدیهی است تنویر تولیدات صنعتی نیازمند درجات مختلفی از انطباق است و یکی از مسائل مطرح و اساسی در صنعت چگونگی انطباق دو قطعه است. به طورکلی انطباقات به سه دسته تقسیم می‌شوند:

### ۱۱-۳ سوراخ

منظور از سوراخ در انطباق علاوه بر معنی عمومی آن (سوراخ به شکل استوانه)، هر فرم و شکلی است که قطعه‌ای داخل آن می‌شود. در شکل ۱۱-۴ نمونه‌هایی از آن را ملاحظه می‌کنید.

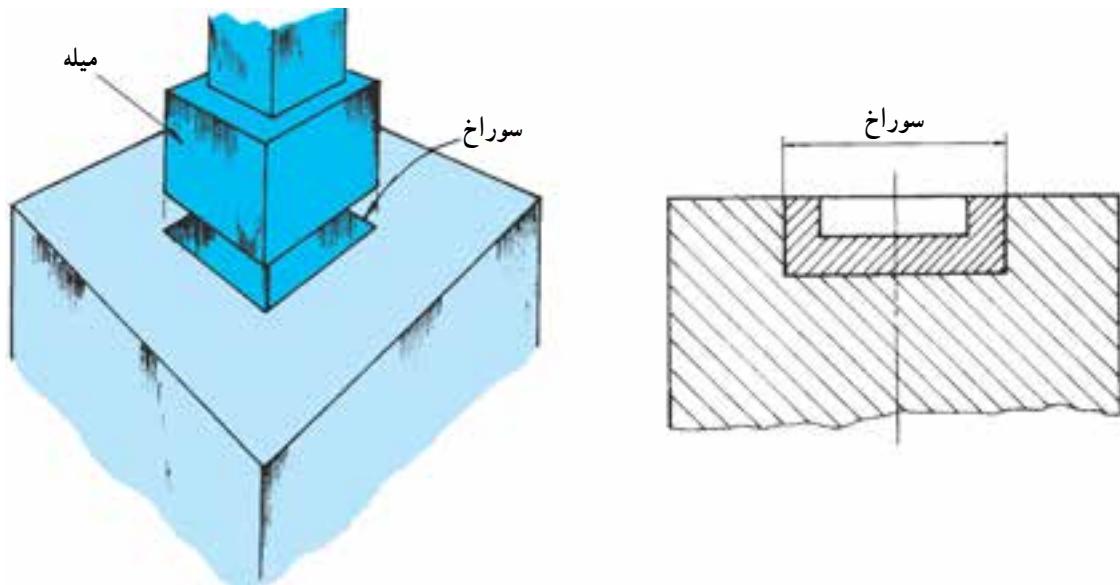

شکل ۱۱-۴


#### ۱۱-۵- انطباق بازی دار

انطباق عبوری را می‌توان به گونه‌ی ساده‌تر «انتقالی» یا «ضعیف» نیز نامید و آن حالتی است که دو قطعه ضمن نداشتن لقی در یک‌دیگر، قبل حرکت یا لغزیدن با نیروی کم هستند. در این شرایط اندازه‌های فعلی تقریباً معادل خواهند بود (شکل ۱۱-۶).

#### ۱۱-۴- انطباق بازی دار

انطباق بازی دار، روان یا «آزاد» هنگامی پیش می‌آید که دو قطعه‌ی منطبق شونده نسبت به هم دارای لقی باشند. میزان این لقی از تفاصل اندازه‌ی فعلی میله از اندازه‌ی فعلی سوراخ به دست می‌آید. شکل ۱۱-۵ براساس اندازه‌های فعلی ترسیم شده است. بدین ترتیب :


کوچک‌ترین اندازه‌ی میله - بزرگ‌ترین اندازه‌ی سوراخ = بزرگ‌ترین لقی  
برگ‌ترین اندازه‌ی میله - کوچک‌ترین اندازه‌ی سوراخ = کوچک‌ترین لقی

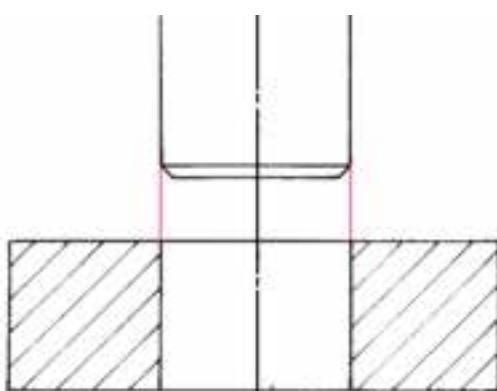

شکل ۱۱-۶- انطباق عبوری

#### ۱۱-۶- انطباق پرسی

این انطباق، داخلی یا در هم رفتنی است و اختلاف اندازه‌های فعلی میله و سوراخ بدان گونه است که باید از نیروهای زیادتر، حتی پرس استفاده کرد (شکل ۱۱-۷).

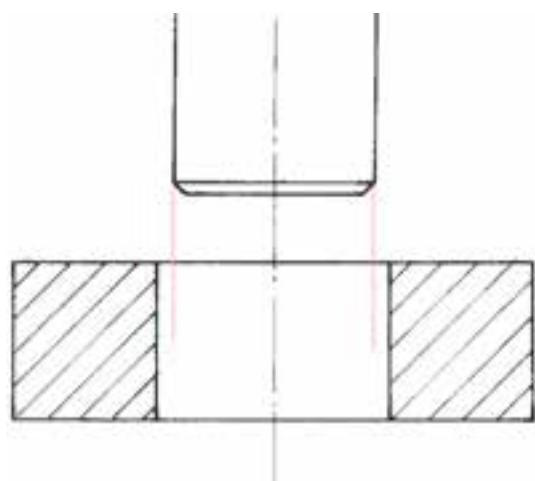


شکل ۱۱-۵- انطباق روان


با نظری اجمالی بلا فاصله در می‌باییم که تقسیم‌بندی‌های فوق به هیچ عنوان برای تنوع انطباقات در صنعت کافی نیست؛ پس لازم است که خود این سه دسته را به مراحل بیشتری تقسیم کنیم. در جدول‌های ۱-۱۱ و ۲-۱۱ تقسیمات بیشتری را مشاهده می‌کنید.

### ۷-۱۱- دستگاه انطباقی ثبوت سوراخ (سوراخ مبنای)

برای به دست آوردن یک انطباق، مثلاً فیت، می‌توان قطر سوراخ و میله را طوری تنظیم کرد که مقصود مورد نظر حاصل شود. برای رسیدن به این هدف می‌توان ابتدا سوراخ را ساخت؛ سپس قطر میله را چنان تنظیم کرد که کار لازم انجام شود (شکل ۱۱-۸).

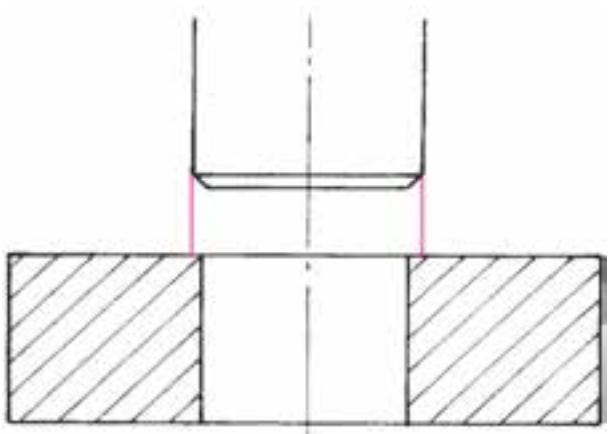

شکل ۷-۱۱- انطباق پرسی

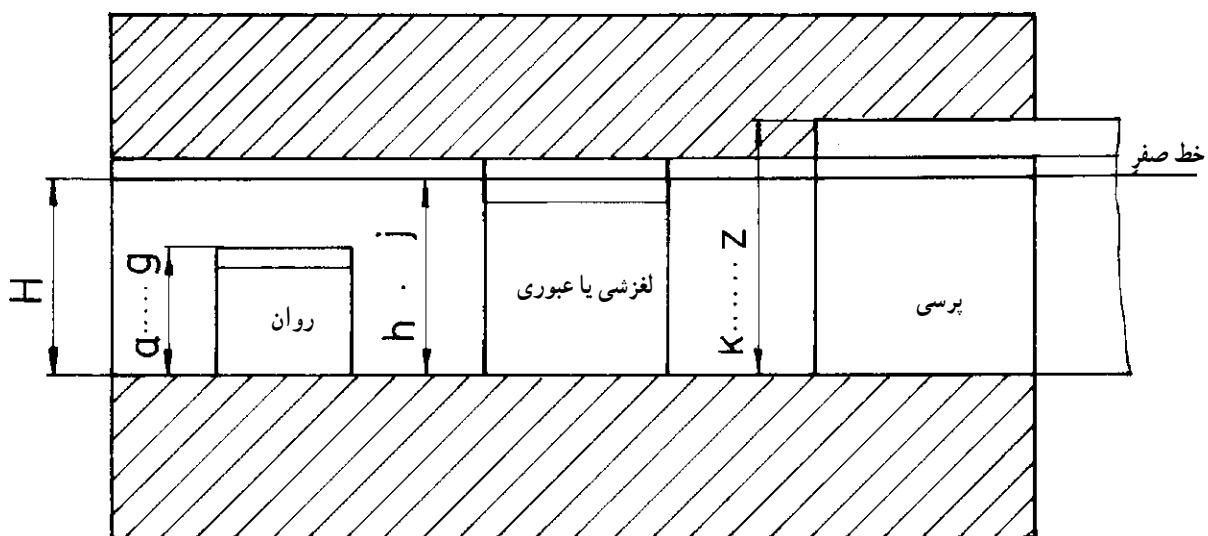




شکل ۸

۱- این انطباقات در دمای  $20^{\circ}\text{C}$  معتبر هستند.

جدول ۱-۱۱ - مربوط به انواع انطباق سیک


نوع انطباق	وضعیت
آزاد یا روان	<ul style="list-style-type: none"> <li>- لقی زیاد</li> <li>- جازدن آزاد</li> <li>- متحرک نسبت به هم با بازی بسیار زیاد</li> <li>- برای جازدن نیاز به نیرو نیست.</li> </ul>
نسبتاً روان متحرک	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بالقی متوسط، بالقی کم</li> <li>- جازدن شُل، جازدن راحت</li> <li>- متحرک نسبت به هم با بازی کم و در نهایت، برای جازدن فشار کم دست کافی است.</li> </ul>
فیت یا سُرِشی	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بالقی خیلی کم</li> <li>- جازدن با فشار زیاد دست</li> <li>- در هر صورت با فشار دست امکان حرکت انتقالی هست.</li> </ul>
نسبتاً سفت سفت	<ul style="list-style-type: none"> <li>- بدون هیچ گونه لقی</li> <li>- امکان جازدن و انتقال با دست نیست.</li> <li>- جازدن با ضربات چکش سبک میسر است.</li> </ul>
خیلی سفت پرسی سبک	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تداخلی کم</li> <li>- اتصال بدون چرخش به وسیله‌ی ضامن</li> <li>- جازدن با پرس سبک صورت می‌گیرد.</li> </ul>

جدول ۲-۱۱ - مربوط به انواع انطباق سنگین

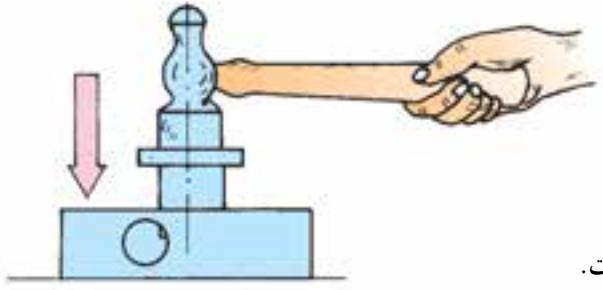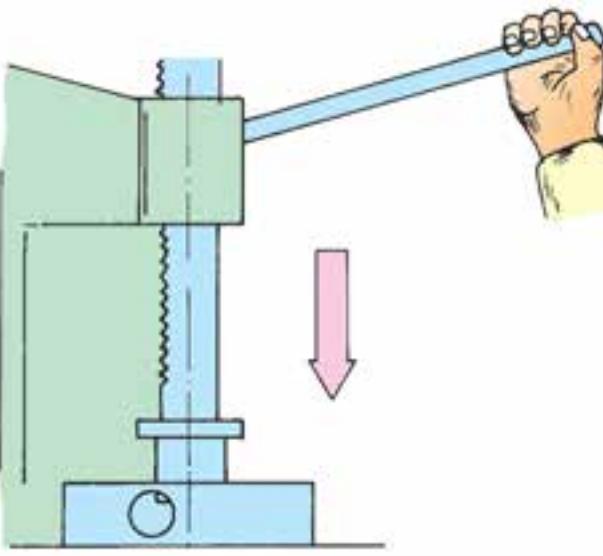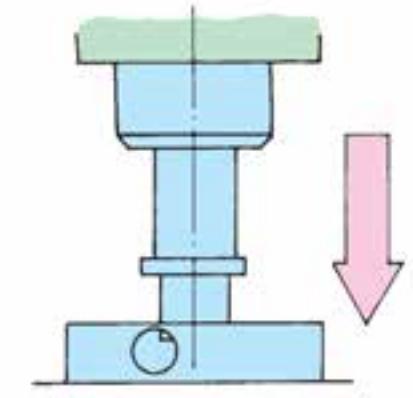نوع انطباق	وضعیت
 <ul style="list-style-type: none"> <li>- تداخلی متوسط</li> <li>- نوع اتصال دائم</li> <li>- تداخل با ضربات چکش سنگین</li> <li>- امکان چرخش وجود ندارد، نیاز به ضامن نیست.</li> </ul>	پرسی
 <ul style="list-style-type: none"> <li>- تداخلی</li> <li>- نوع اتصال دائم</li> <li>- تداخل با نیروی زیاد</li> <li>- نیاز به اختلاف دما وجود دارد؛ یعنی «باید دمای سوراخ زیاد و دمای میله کم باشد».</li> </ul>	پرسی محکم
 <ul style="list-style-type: none"> <li>- تداخلی سخت</li> <li>- نوع اتصال دائم</li> <li>- تداخل با نیروی خیلی زیاد</li> <li>- نیاز به اختلاف دما هست.</li> <li>- از نظر استحکام با جوشکاری قابل مقایسه است.</li> </ul>	پرسی سنگین

ساده مشاهده می‌کنید.


در شکل ۱۱-۹ مطلب یاد شده را به صورت یک دیاگرام

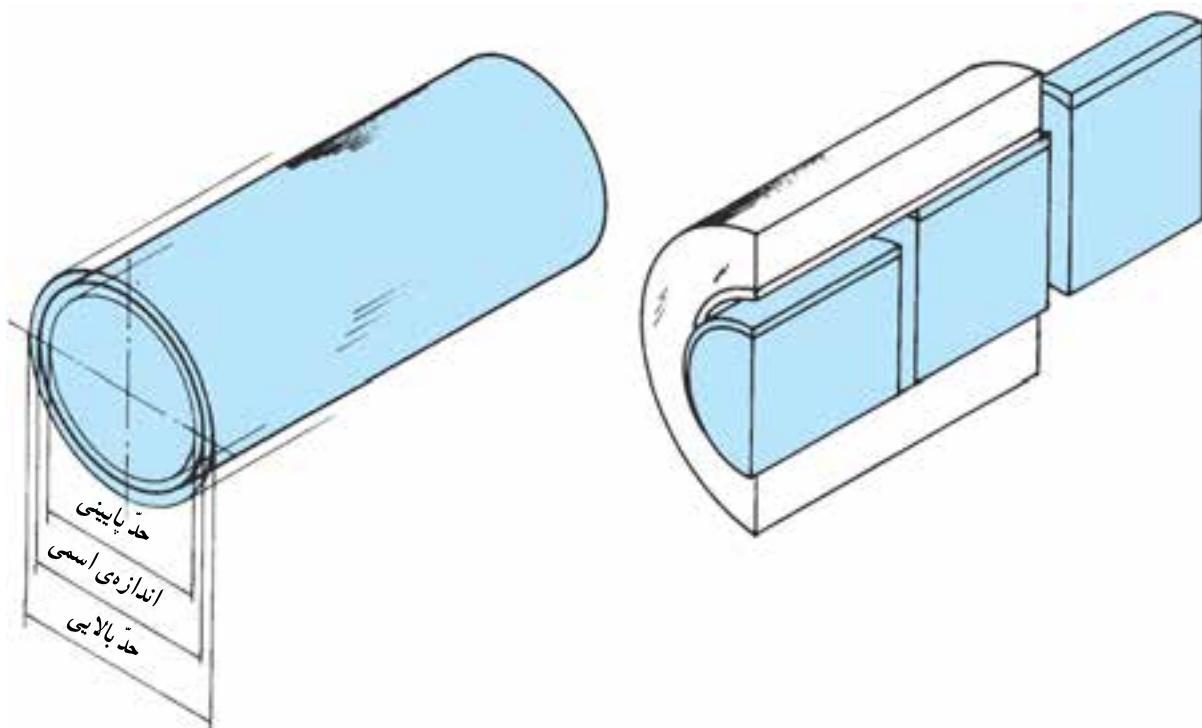

شکل ۱۱-۹

نشان داده شده است.


روش دیگر آن است که ابتدا قطر میله را کامل کنیم و سپس سوراخ را با آن تنظیم نماییم. در شکل ۱۱-۱۰ این روش

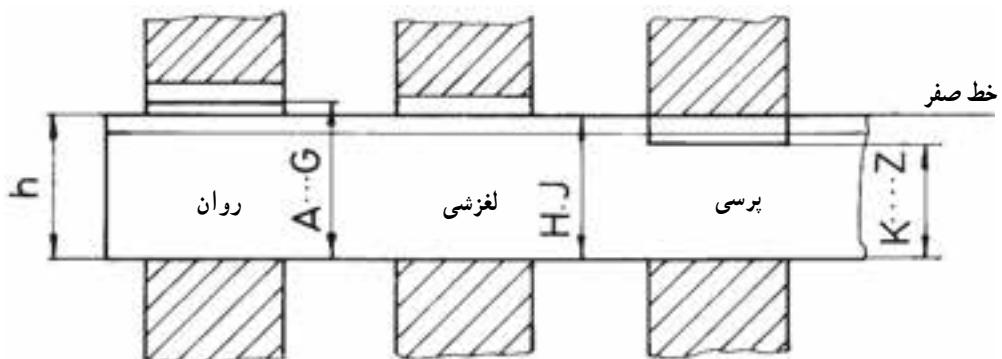

شکل ۱۱-۱۰

روش‌ها، کار صنعتی دچار هرج و مرج خواهد شد.  
به عبارت روشن‌تر، وسائل ساخت سوراخ از قبیل انواع  
مته، برقو و نظایر آن را می‌توان چنان ساخت که سوراخی با قطر

شکل ۱۱-۱۱ شامل دیاگرام ساده‌ای است که موضوع  
یاد شده را در آن مشاهده می‌کنید.  
در غیر این صورت، یعنی بدون استفاده‌ی یکی از این

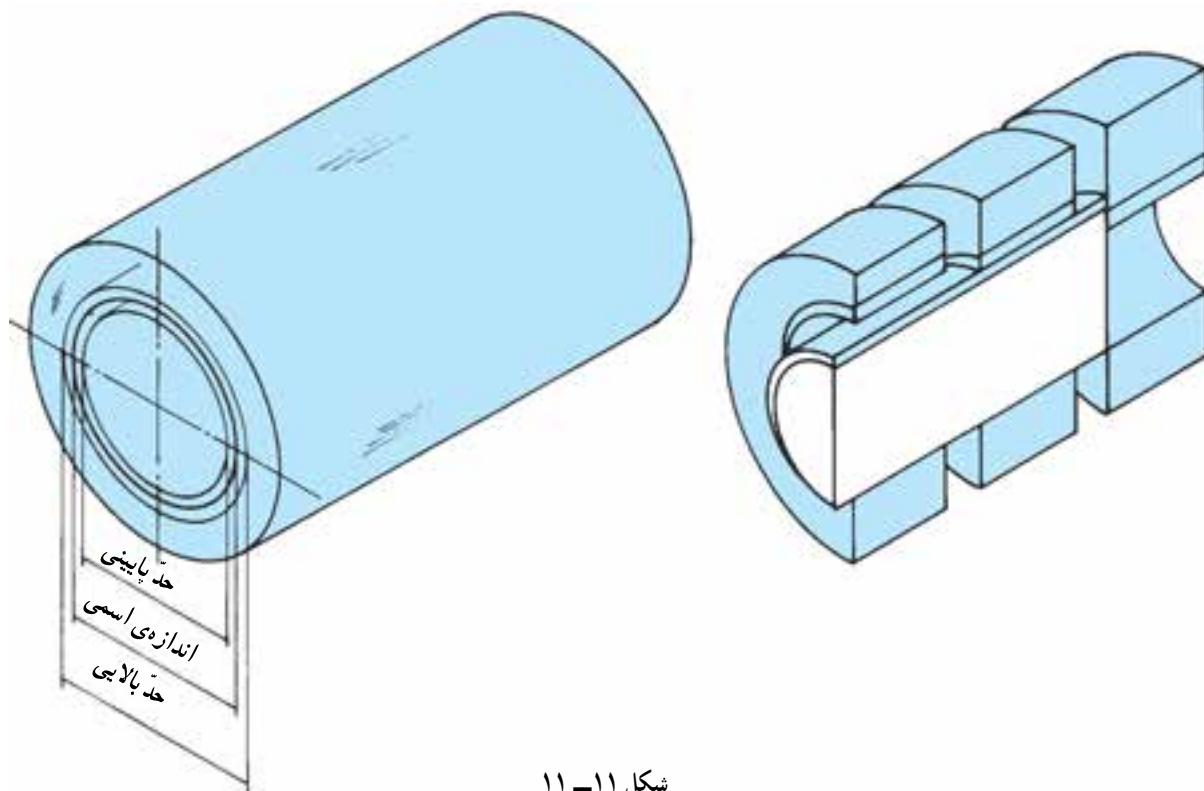

شکل ۱۱-۱۱

### انجام پذیرد؟

پیش از این، تقسیم‌بندی‌هایی گفته شد که اگرچه کامل نبودند، مفهوم انواع انطباق را روشن کرده‌اند. اکنون برای آن که این مراحل به طور دقیق دسته‌بندی شوند، در استاندارد ISO ۲۸ مرحله در نظر گرفته شده است. در این ۲۸ مرحله آن‌چه مربوط به سوراخ است با حروف بزرگ نمایش داده می‌شود.

مراحل ۲۸ گانه در جدول ۱۱-۳ مشاهده می‌شود.

جدول داده شده شامل برخی اصطلاحات برای نامیدن مراحل نیز می‌شود.<sup>۱</sup>

معین را در اختیار قرار دهند؛ سپس با تغییر اندازه‌ی میله می‌توان انطباق مورد نظر را به دست آورد. این کار در ماشین‌سازی سبک و صنایع سبک رایج است. در این روش چون ابتدا قطر سوراخ تنظیم می‌شود، می‌توان گفت که سوراخ مبنای کار است و بدین سبب، این روش را روش «سوراخ مبنا» یا «ثبتوت سوراخ» نامیده‌اند.

اگر جفت شدن دو قطعه برای مقصودی معین باشد، مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که جفت شدن یا انطباق چگونه باشد؟ آیا دو قطعه‌ی منطبق شونده نسبت به هم روان باشند؟ فیت باشند؟ یا این انطباق با فشار زیاد و به وسیله‌ی پرس

جدول ۱۱-۳

سوراخ	A	B	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H	JS	J	K	.
.	M	N	P	R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC	

بررسی      روان      مبنا


پرسی      مبنا «فیت»      انطباق روان

۱ - علت حذف برخی از حروف مثل Q, O, L و I به خاطر احتمال اشتباه آن‌ها با سایر علاوه‌ای است.

مفهوم استفاده از ۲۸ مرحله را از طریق دیاگرام شکل ۱۱-۱۲ به خوبی می‌توان دریافت.

به طور خلاصه:

- میله را با ۱۸ کیفیت تولرانسی می‌توان ساخت.
- سوراخ را با ۲۸ مرحله‌ی انطباقی می‌توان ساخت.

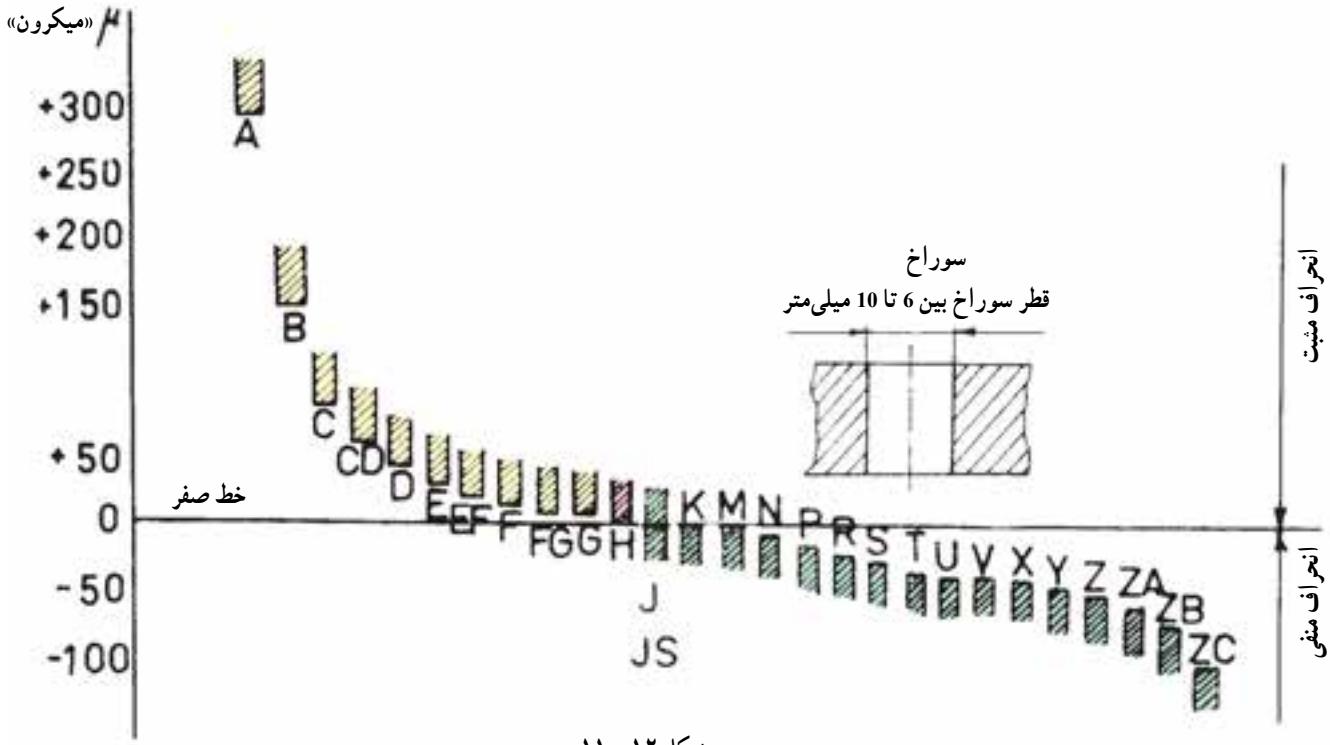

شکل ۱۱-۱۲

را ساخت، همچنین با IT6 نیز ۲۸ مرحله و ... در همین جا ملاحظه می‌کنید که این عمل باعث تنوع بیش از حد خواهد شد که به نوعی خود مشکل بزرگی است.

برای سامان دادن به این وضع پیشنهاد شده است که مرحله‌ی H در سوراخ‌ها به صورت مبنا انتخاب شود. به این ترتیب، می‌توان ابزارهای سوراخ کاری از قبیل متنه، برقو و نظایر آن را طوری ساخت که کوچک‌ترین اندازه‌ی سوراخ را برابر اندازه‌ی اسمی بسازند و کلیه‌ی انحرافات مجاز را بالای خط صفر درآورند.

با ذکر مثال مطلب را بی می‌گیریم :

— قطر یک سوراخ را که در مرحله‌ی انطباقی H و با اندازه‌ی ۲۸ ساخته می‌شود معین کنید (IT7).

حل: با مراجعه به جدول مقادیر اصلی تولرانس ملاحظه می‌شود که برای قطر ۲۸، اختلاف اندازه‌ی مجاز ۲۱ است.

این دیاگرام برای قطر سوراخ بین ۶ تا ۱۰ میلی‌متر تنظیم شده است (مثلاً برای قطر ۱۰ میلی‌متر).

بادر نظر گرفتن خط صفر ملاحظه می‌شود که در مرحله‌ی انطباقی A کوچک‌ترین قطر سوراخ تقریباً ۲۸° بیشتر از اندازه‌ی اسمی است و برای مرحله‌ی D کوچک‌ترین اندازه‌ی سوراخ ۴۰° بالای خط صفر قرار دارد. در مرحله‌ی H کوچک‌ترین اندازه‌ی سوراخ برابر اندازه‌ی اسمی خواهد بود. از H به بعد بزرگ‌ترین اندازه‌ی سوراخ زیر اندازه‌ی اسمی قرار می‌گیرد؛ مثلاً بزرگ‌ترین اندازه‌ی سوراخ ۱۰ در مرحله‌ی Z ۴۲ کمتر از ۱۰ خواهد بود.

به طور خلاصه:

- هر سوراخ را در ۲۸ حالت انطباقی می‌توان ساخت.
- هر سوراخ را در ۱۸ کیفیت تولرانسی می‌توان ساخت.
- پس با یک کیفیت تولرانس، مثلاً IT5 می‌توان ۲۸ مرحله


## ۸-۱۱- دستگاه انطباقی ثبوت میله (میله مینا)

براساس مطالب ذکر شده برای سوراخ، مراحل ۲۸ گانه را نیز می‌توان برای میله در نظر گرفت. در جدول ۱۱-۴ مراحل ۲۸ گانه‌ی انطباقی برای میله را که با حروف کوچک مشخص می‌شوند، نشان داده شده است. هم‌چنین، همان‌گونه که درباره‌ی سوراخ ذکر شد، برای میله هم می‌توان دیاگرام شکل ۱۳-۱۱ را ترسیم کرد.

این دیاگرام برای قطر میله بین  $6\text{ mm}$  تا  $10\text{ mm}$  (مثلاً  $10\text{ mm}$ ) ترسیم شده است. همان طور که ملاحظه می‌شود، برای ردیف انطباقی بزرگ‌ترین قطر میله‌ی  $10^\circ$  به اندازه‌ی  $28^\circ$ . کمتر از اندازه‌ی  $a$  اسمی ساخته می‌شود؛ یعنی، بزرگ‌ترین اندازه‌ی میله  $28^\circ$  زیر خط صفر قرار دارد. در اینجا نیز مرحله‌ی  $h$  را مبنای انتخاب کرده‌اند. پس میله‌ای که در مرحله‌ی  $h$  ساخته می‌شود دارای بزرگ‌ترین اندازه برای اندازه‌ی اسمی یا خط صفر خواهد بود.

جدول ٤-١١

بنیاد روان پرسی مبنا															
میله	a	b	c	d	e	f	g	h	js	j	k	.			
	فشاری چکشی	m	n	محکم p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc

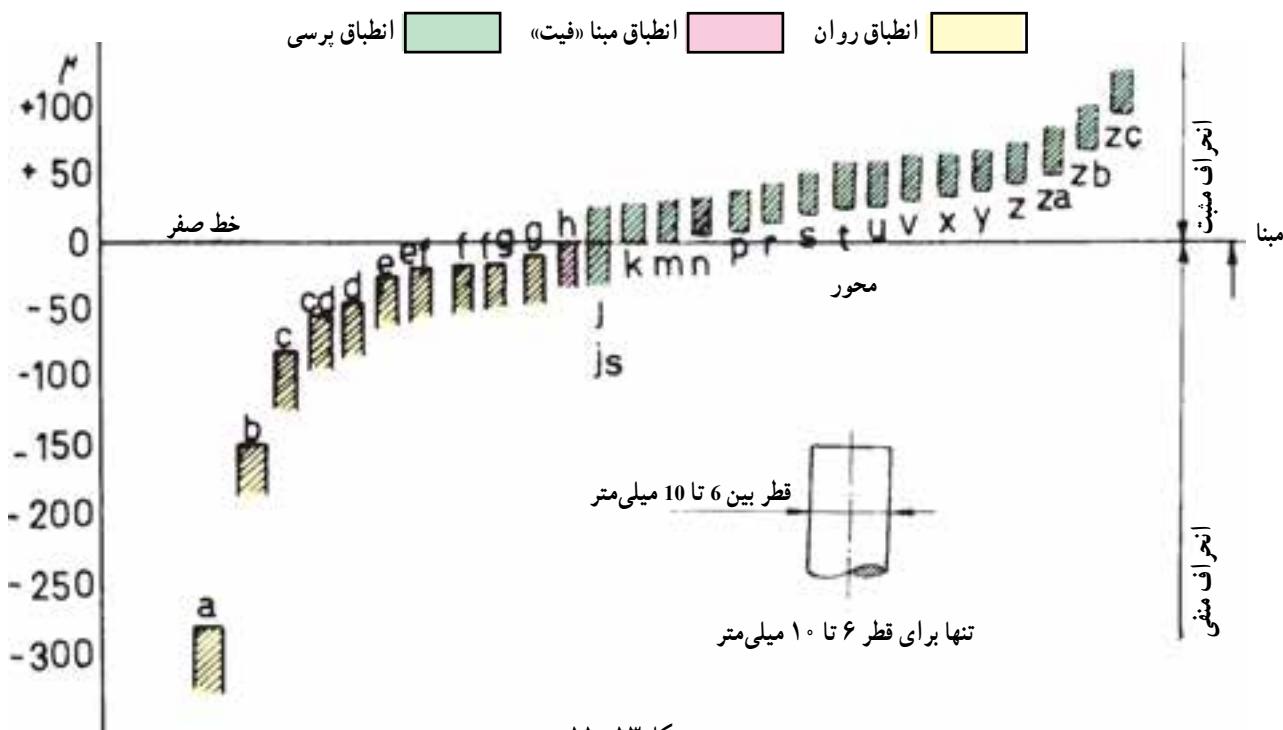

شکل ۱۲-۱۳

۱۹۸

یادآور می شود که در این جدول مقادیر متغیر مشخص می گردد<sup>۱</sup>.


در جدول ۱۱-۶ مقادیر انحراف های اصلی برای میله ها مشخص گردیده است.

- در این جدول ستون سمت چپ با نام «انحراف بالای نشان می دهد که بزرگ ترین اندازه میله چه مقدار زیر اندازه ای اسمی است.

- ستون سمت راست با نام «انحراف پایینی» نشان می دهد که کوچکترین اندازه میله چه قدر بالای اندازه ای اسمی است. جدول های دیگری که در کارهای عملی بسیار مفید هستند نیز داده می شوند.

اکنون برای درج صحیح و طبق استاندارد تولرانس های ابعادی، نیز اندازه های انطباقی در نقشه ها، به نمونه های زیر توجه کنید. این نمونه ها مثال های اساسی هستند<sup>۲</sup>. در ضمن توجه کنید که همیشه کلیه اندازه ها را بر حسب میلی متر درج می کنیم<sup>۳</sup>.

- در شکل ۱۱-۱۴ میله ای با تولرانس آزاد ترسیم شده است. اندازه قطر میله ۳۰ است که طبق معمول، انحراف پایینی در مقابل آن و انحراف بالایی که در اینجا برابر است، بدون هیچ گونه علامتی اضافه، در بالای آن نوشته شده است. اندازه شماره ها تغییری نمی کند و همه با یک ارتفاع نوشته می شوند. در این مثال یکی از انحراف ها صفر است.

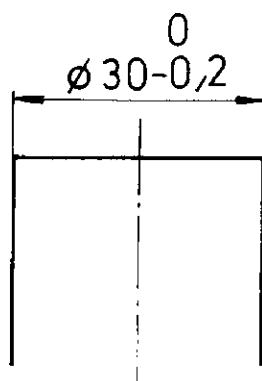

شکل ۱۱-۱۴

مثال: برای میله ای با قطر ۲۸، در مرحله h و با استفاده از جدول و IT7 اندازه را بنویسید. چون برای قطر ۲۸، IT7 برابر ۲۱ است، بنابراین:

$$28 \text{ h}7 = 28 . 21$$

در صنایع سنگین که سوراخ های بزرگ تراش کاری می شوند، می توان میله ها را قبل از اندازه لازم در ردیف h ساخت و آن گاه با تغییرات اندازه روی سوراخ، انطباق لازم را به دست آورد.

مسئله: مرحله y مربوط به انطباق پرسی سنگین است. اگر قطر اسمی میله و سوراخ ۴۰ باشد، در سیستم سوراخ مبنا، اندازه را نمایش دهید (عدد تولرانس برای سوراخ ۷ و برای میله ۶).

حل: چون سوراخ مبنا است، ردیف انطباقی و عدد آن H7 خواهد بود؛ بنابراین:

$$40 \text{ H}7 / \text{y}6$$

اگر بخواهیم اندازه های سوراخ و میله را با اعداد نشان دهیم - به گونه ای که کوچک ترین اندازه میله ۹۴. بالای خط صفر باشد - می نویسیم :

$$40 \text{ H}7 = . 40^+ 0^{+25}$$

$$40 \text{ y}6 = . 40^+ 94^{+110}$$

مقادیر ۲۵ و ۱۶ را برای IT7 و IT6 از جدول استخراج کردیم.

در جدول ۱۱-۵ مقادیر انحراف های اصلی برای سوراخ ها نشان داده می شود.

- در این جدول ستون سمت چپ با نام «انحراف پایینی» مشخص می گردد که کوچک ترین اندازه سوراخ چه قدر بالای اندازه ای اسمی است.

- در ستون سمت راست با عنوان «انحراف بالای نشان داده می شود که بزرگ ترین اندازه سوراخ چه قدر کمتر از اندازه ای اسمی است.

۱ - جهت کسب اطلاعات بیشتر می توان به استانداردهای ISO/R286 ISO مراجعه کرد.

۲ - براساس توصیه نامه می شماره ISO ۴۰۶:1987(E)

۳ - از همکاران محترم تقاضا می شود که در نقشه ها نهایت دقت را در نوشتن صحیح این علائم و اعداد بر طبق نمونه ها به کار بزند.

سوزن اینچها

انحرافات


محاسبه میکرون

## انحرافات اصلی (0.001mm)

علامت	انحراف اصلی	EI باستین												انحرافات														
		A	B	C	CD	D	E	EF	FG	G	H	J <sub>s</sub>	J	K	M	N	P ZC	P R	S	T	U	V	X	Y	Z	ZA	ZB	ZC
گروه																												
					</																							

## جدول ۶-۱- مقدادیر عددی انحراف های اصلی برای میله ها


بزرگ‌ترین اندازه در بالا قرار می‌گیرد.

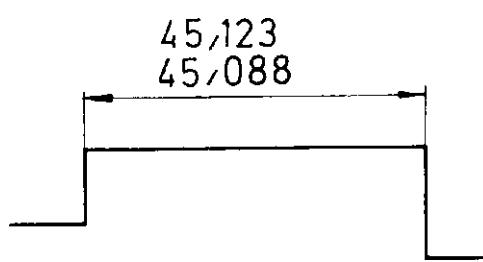

شکل ۱۱-۱۸

در شکل ۱۱-۱۵ هر دو انحراف دارای مقدار است.

در اینجا شکاف همان مفهوم سوراخ را خواهد داشت.

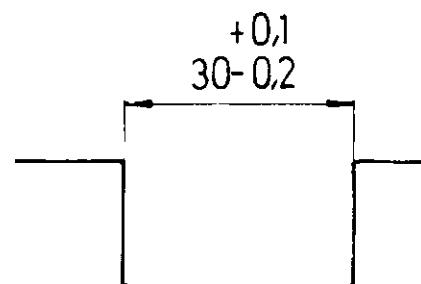


شکل ۱۱-۱۵

ممکن است بخواهیم کوچک‌ترین اندازه از حد معینی


کم نشود؛ در این صورت با استفاده از علامت min. (مینیمم)،  
کوچک‌ترین اندازه را می‌نویسیم.

در شکل ۱۱-۱۹ این موضوع بیان شده است. این کار را  
با استفاده از علامت max. برای بزرگ‌ترین اندازه نیز می‌توان  
انجام داد.

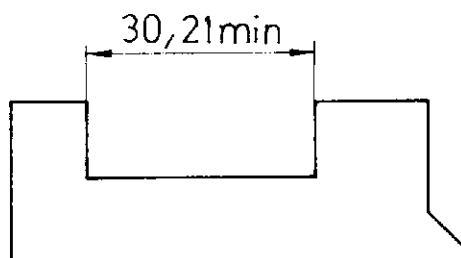

شکل ۱۱-۱۹


می‌توان اندازه را با استفاده از ردیف‌های انطباقی و  
عدد تولرانس نمایش داد. در شکل ۱۱-۲۰ اندازه ۳۵ را  
در ردیف f، مشاهده می‌کنید. توجه دارید که چون قسمت  
اندازه‌گذاری شده یک زبانه است، مفهوم میله را داراست و برای  
آن از حرف کوچک «f» استفاده شده است. البته با مراجعه  
به جدول مقادیر، انحراف بالایی و پایینی را می‌توان به دست آورد.

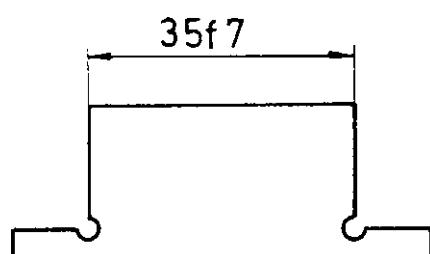

شکل ۱۱-۲۰

شکل ۱۱-۱۶ مثال دیگری است از اندازه‌گذاری


تولرانسی سوراخ.

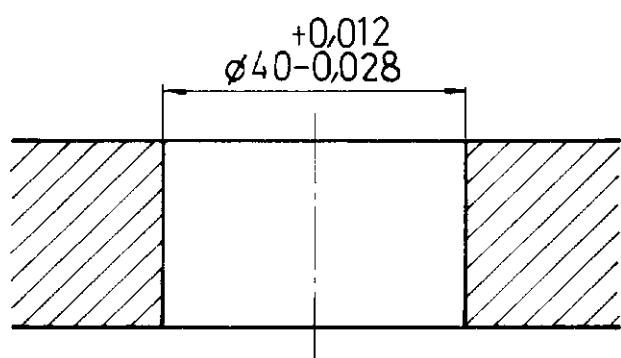

شکل ۱۱-۱۶

در شکل ۱۱-۱۷ تولرانس متقارن است؛ پس می‌توان


آن را یک بار نوشت و با علامت + و - این امر را رساند.

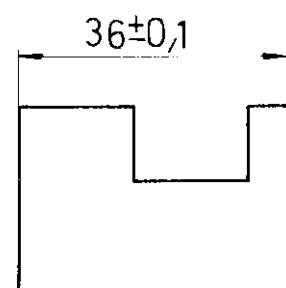

شکل ۱۱-۱۷


می‌توان برای هر اندازه، بزرگ‌ترین اندازه و کوچک‌ترین

اندازه را نوشت. به شکل ۱۱-۱۸ بنگرید. طبق این شکل

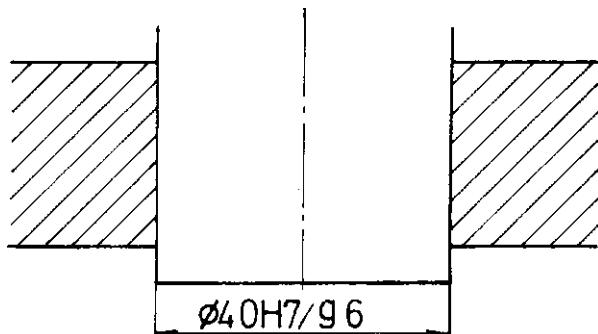

شکل ۱۱-۲۳


- در صورت کمبود جا یا به دلایل دیگر، ممکن است علایم انطباقی به صورت کسری درج شوند. شکل ۱۱-۲۴ نمونه‌ای است، «بدون خط کسری».

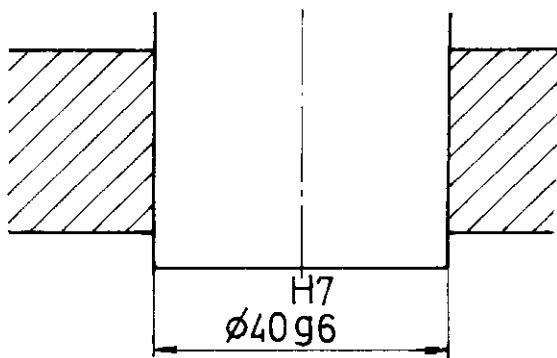

شکل ۱۱-۲۴


- هرگاه از تولانس‌های آزاد - آنچه که در جدول اصلی تولانس‌ها نیست - استفاده می‌شود، می‌توان سوراخ و میله را جداگانه اندازه‌گذاری کرد.

در این مورد باید از کلمات سوراخ (شکاف...) و میله (زبانه...) استفاده کرد؛ یعنی مطابق معمول سوراخ در بالا و میله در پایین (شکل ۱۱-۲۵).

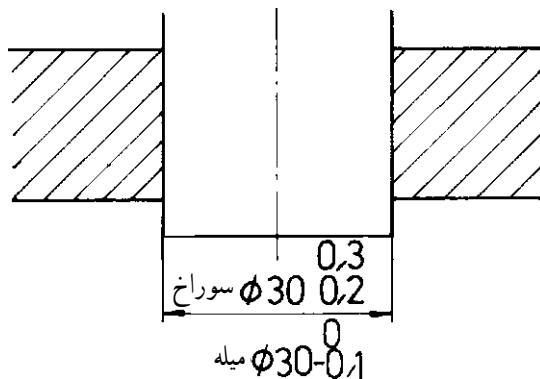


شکل ۱۱-۲۵

- اگر به دلایلی لازم باشد که انحرافات بالایی و پایینی هم نوشته شود، می‌توان آن‌ها بر حسب میلی‌متر و در داخل پرانتز اضافه کرد. در شکل ۱۱-۲۱ این موضوع را ملاحظه می‌کنید.

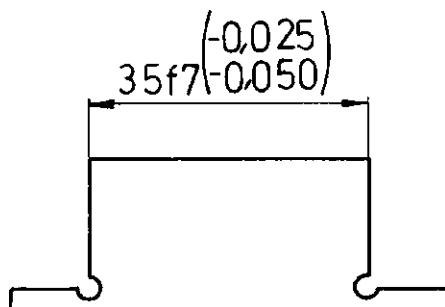

شکل ۱۱-۲۱

- ممکن است ضمن استفاده از علایم انطباقی، بخواهیم بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین اندازه را نیز درج کنیم؛ در این صورت، طبق شکل ۱۱-۲۲ عمل خواهیم کرد.

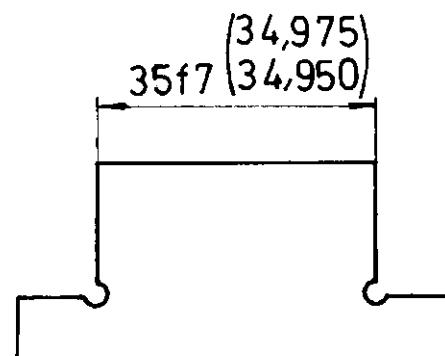


شکل ۱۱-۲۲

- در اندازه‌گذاری انطباقی که میله و سوراخ هر دو موجودند، ابتدا علایم انطباقی مربوط به سوراخ (با حرف بزرگ)، سپس علایم انطباقی مربوط به میله (با حرف کوچک) درج خواهد شد. شکل ۱۱-۲۳ مثالی در این باره است.


در اینجا قطر میله  $4^{\circ}$ ، ردیف انطباقی H7 و برای میله g6 خواهد بود. اضافه می‌شود که بهتر است اندازه‌ها طبق این شکل، به صورت خطی نوشته شوند (دو علامت با یک خط مورب از هم جدا هستند).

در صورتی که قطعات شماره داشته باشند، می‌توان به جای نوشتن کلمات میله و سوراخ، به طور مستقیم شماره‌ی آن‌ها را نوشت؛ پس اندازه‌گذاری براساس شکل ۱۱-۲۷ خواهد بود (در اینجا از تولرانس‌های آزاد استفاده شده است).

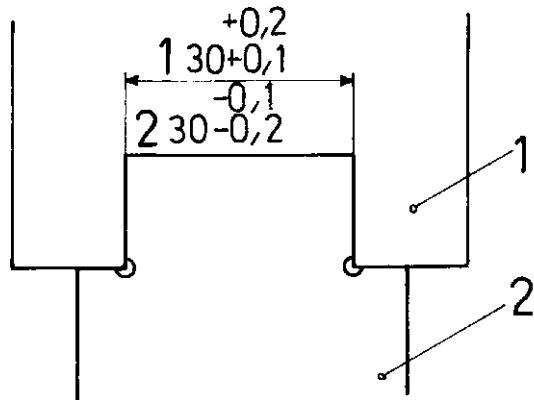

شکل ۱۱-۲۷

اگر بخواهیم ضمن استفاده از علائم انطباقی مقادیر انحراف را هم درج نماییم، می‌توانیم مطابق شکل ۱۱-۲۶ عمل کنیم.

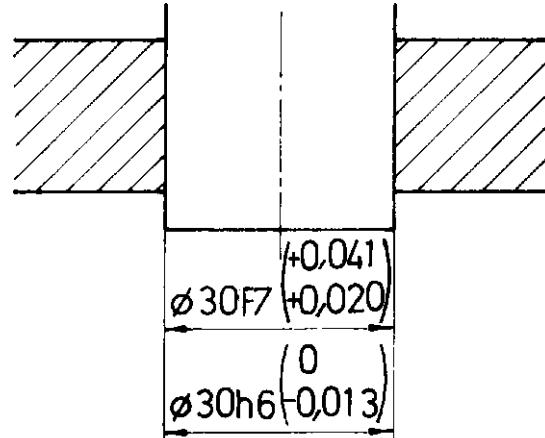

شکل ۱۱-۲۶

### جدول ۱۱-۷ - ماشین‌سازی دقیق

مثال‌هایی از کاربرد	نوع انطباق	دستگاه میله میان	دستگاه سوراخ میان
بوش باتاقان‌ها - صفحات روتور ماشین‌های برق	با فشار زیاد	R7 S7	r6 s6
بوش باتاقان‌ها - اهرم و لنگ روی میله‌ها	نشیمن محکم بدون ضامن	N7	n6
چرخ دنده‌ها - چرخ تسمه‌ها، حلقه‌ی داخلی بلبرینگ روی میله	سوار شدن به وسیله‌ی چکش با ضامن	M7	m6
فلکه‌ها - اهرم‌ها	با نیروی کمتر و با ضامن «جلوگیری کننده از چرخش»	K7	k6
چرخ دنده‌های عوض شونده در جعبه دندۀ حلقه‌های خارجی بلبرینگ‌ها هنگام نصب در جای خود	اتصال به آسانی	J7	h6 j6 H7
قسمت‌های با حرکت انتقالی - پین دسته‌ها - فلاش‌های متعدد مرکز کننده	قابل حرکت انتقالی با دست	H7	h6
چرخ دنده‌های آزاد - میله‌ی دستگاه تقسیم ماشین فرز - پیستون‌ها	متحرک با بازی کم	G7	g6
باتاقان‌ها - غلاف‌ها - میله‌ها با دور زیاد	متحرک	F7	f7
میله پیچ‌های حرکتی - میله‌های گذرنده از داخل چند باتاقان - میله‌ها با دور متوسط	قسمت‌های متحرک با بازی نسبتاً زیاد	E8	e8
میله‌های ترانسمیسیون و چرخ‌های آزاد روی آنها	متحرک با بازی خیلی زیاد	D9	d9

## جدول ۸—۱۱— ماشین سازی عمومی با دقت معمولی


برخی از کاربردها	نوع انطباق	دستگاه میله مبنا	دستگاه سوراخ مبنا
حلقه های مکانی - دسته های لنگ - چرخ دندنه ها چرخ تسمه های محکم	قسمت هایی که به آسانی متصل می شوند با امکان حرکت انتقالی	H8	h8 و h9
میله سوپاپ ها - پیستون های اتومبیل - یاتاقان دینام - یاتاقان تلمبه	قسمت های متحرک با بازی	E9 و F8 و h9	e9 و f8 H8
بوش محور جرثقیل ها - یاتاقان ماشین های کشاورزی		D10	d10

## جدول ۹—۱۱— مواردی که تولرانس زیاد مجاز است «در صورت زنگ زدن اشکالی پیش نمی آید»

برخی از کاربردها	نوع انطباق	دستگاه میله مبنا	دستگاه سوراخ مبنا
قطعاتی که برای جوش کاری روی هم نصب می شوند - قطعاتی که با پین متصل شوند - لولاهای ماشین های تحریر	جایی که با وجود تولرانس زیاد در ساختن دو قسمت بازی میان آنها کم باشد.	H11	h11
اهرم هایی که بتوان از روی قطعات دیگر برداشت - میخ پرج ها - پین مفصل ها	حرکت تحت هر شرایطی امکان دارد.	D11	d11 h11 H11
یاتاقان کلیدهای گردنه های برق - پین های متحرک	حداقل بازی با IT11	C11 و B11	C11 و b11
میله رگولاتور بخار در لوکوموتیو - یاتاقان میله ترمز - بوش چرخ ها در درب های کشویی	قسمت های خیلی لق نسبت به هم حداقل بازی با IT13	A11	a11

در نقشه، در مواردی که لازم است با مری محترم مشورت کنید.  
در پایان لازم به یادآوری است که کلیه ای اندازه های انطباقی  
داده شده در جدول ها، در سیستم ISO در حرارت C ۲۰ در نظر  
گرفته می شود و اعتبار دارد. همچنین استانداردهای ISO در هر  
دو سیستم متریک و اینچی پذیرفتنی است. جدول های ضمیمه  
حاوی اطلاعات بیشتری راجع به انطباقات هستند.



— شکل ۱۱—۲۸ یک مثال کلی است. در این شکل،  
چرخ تسمه که قطعه ای صنعتی است، نشان داده می شود. در این  
نقشه از علایم انطباقی و پرداخت سطح استفاده شده است. لازم  
است شکل را به طور دقیق بررسی کنید.  
در این نقشه تولرانس های آزاد داده نشده برابر ۵٪ .  
است که در خارج نقشه درج گردیده است. پس از دقت کامل

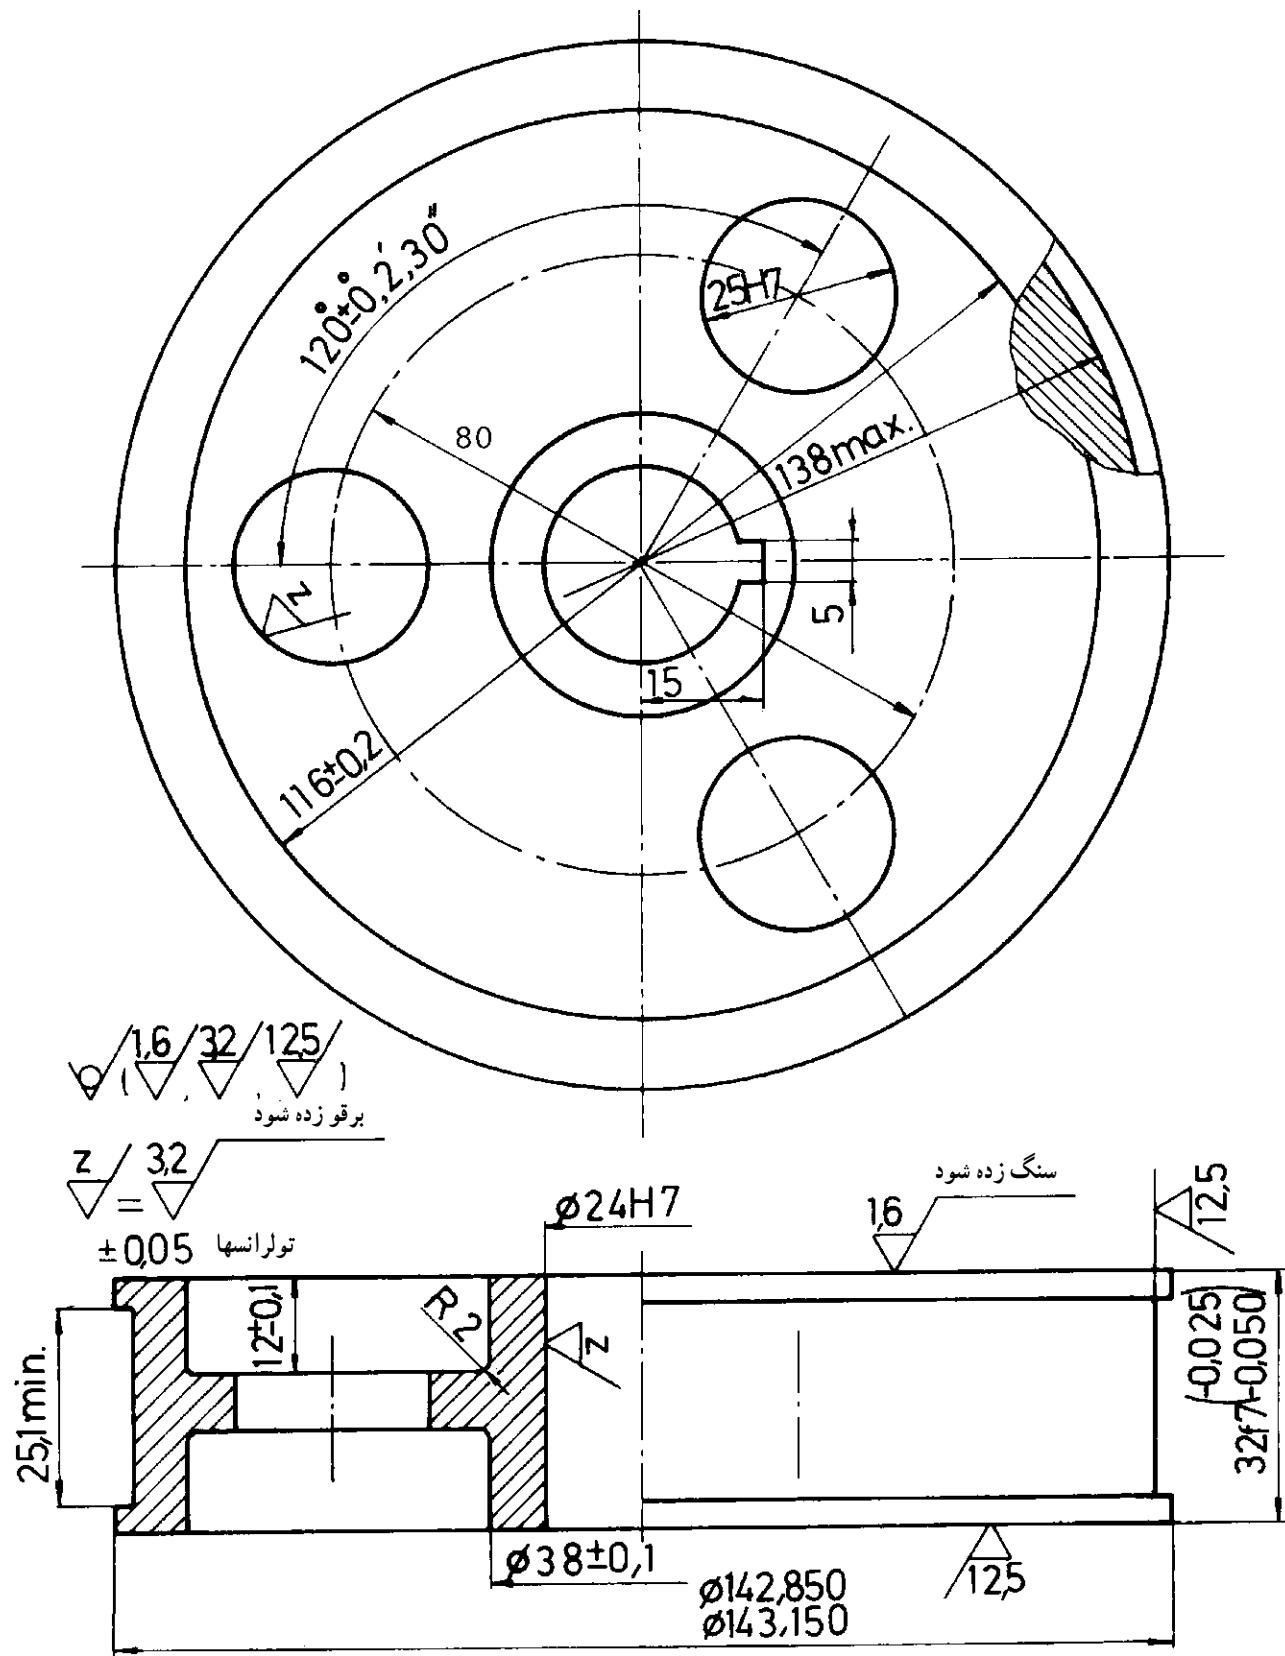

شکل ۲۸-۱۱

## تمرین

- ۱- مفهوم میله را شرح دهید.
  - ۲- مفهوم سوراخ را شرح دهید.
  - ۳- انطباق بازی چیست؟
  - ۴- انطباق عبوری چیست؟
  - ۵- انطباق پرسی چیست؟
  - ۶- درمورد دستگاه انطباقی ثبوت سوراخ توضیح دهید.
  - ۷- بر اساس استاندارد، چند مرحله‌ی انطباقی در نظر گرفته شده است؟
  - ۸- درباره‌ی دستگاه انطباقی ثبوت میله توضیح دهید.
  - ۹- انطباق میان یک زبانه و شکاف با علایم m9 و K10 مشخص شده، انطباق از چه نوعی است؟
  - ۱۰- تفاوت میان علایم m6 و mIT6 چیست؟
  - ۱۱- انطباق میان یک میله و سوراخ با علایم D9 و h11 مشخص شده، نوع انطباق و سیستم چیست؟
  - ۱۲- با توجه به جدول بگویید برای نصب کردن چرخ‌دنده‌های روی محور معمولاً از چه انطباقی استفاده می‌شود؟
- ۱۳- انطباقات ISO در چه دمایی معتبر است؟
- ۱۴- برای تصاویر داده شده که مربوط به یک بدنه است، این کارها را انجام دهید (شکل ۲۹-۱۱) :
    - الف) با توجه به نماها، کلیه‌ی قسمت‌هایی را که می‌توان سوراخ نامید مشخص کنید و بگویید میله‌ها کدامند؟
    - ب) خصوصیات پای نقشه را با توجه به کلیه‌ی تولرانس‌های داده نشده برابر  $1^{\circ}$  . و سطوح قادر علامت پرداخت سطح بروطبق دستور ساخت خوب و راکوردها را برابر ۲ تکمیل کنید.  
(نمای جلو و نمای بالا بدون برش و نمای از چپ در نیم برش).
    - ج) نقشه را به مقیاس ۱:۱۰ ترسیم کنید.
    - د) کلیه‌ی اعداد و علایم نوشته شوند، (در وضعیت جدید).

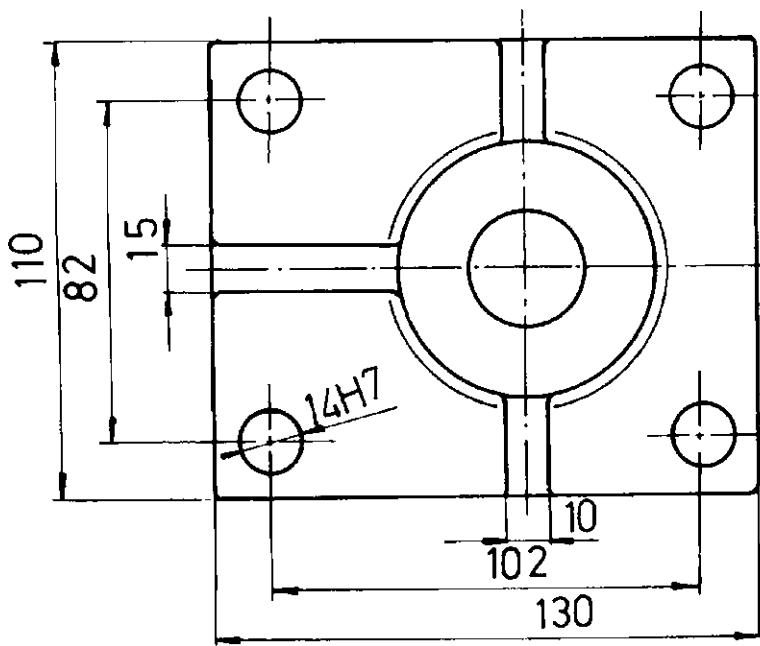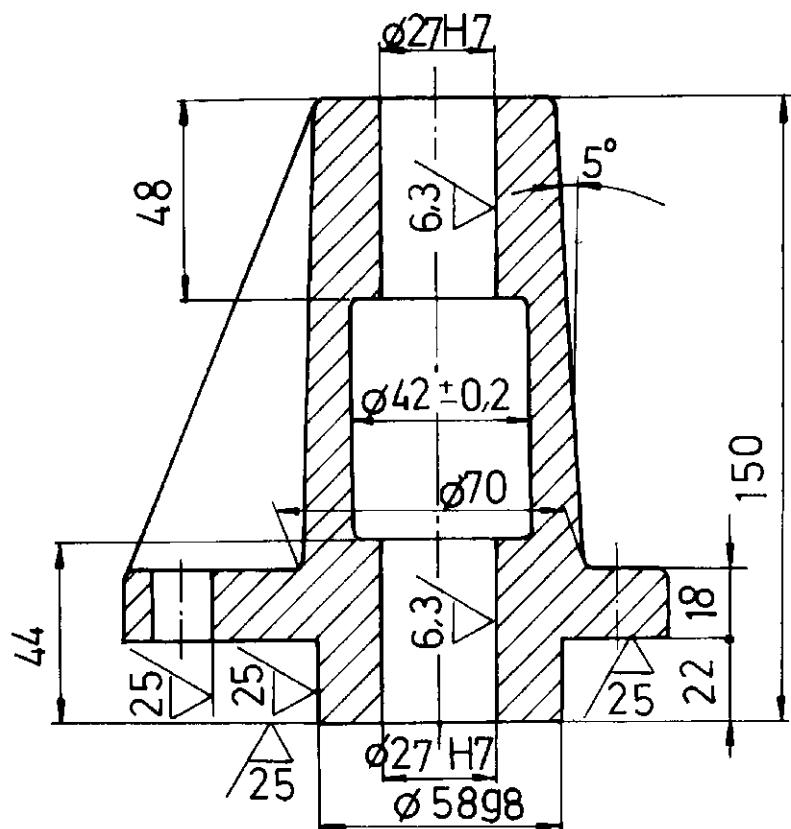

مقیاس ۱:۲

$\checkmark(25/6.3)$

$\pm 0.1$  تولرانس ها

R2 راکوردها

جنس GG15

شكل ۲۹-۱۱


۱۵- شکل ۳-۱۱ مربوط به پوسته‌ی ونتیلاتور است؛ با توجه به آن، این کارها را انجام دهید:

الف) ترسیم نمای از جلو (کامل)، نمای از بالا (کامل)، نمای از سمت راست (کامل).

ب) نوشتند آندازه‌ها و علایم انطباقی و علایم پرداخت سطح با توجه به وضعیت جدید.



ج) برای کلیه اندازه های فاقد تولرانس، تولرانس آزاد را از جدول استخراج کنید و در کنار اندازه بنویسید

(تولرانس متوسط).

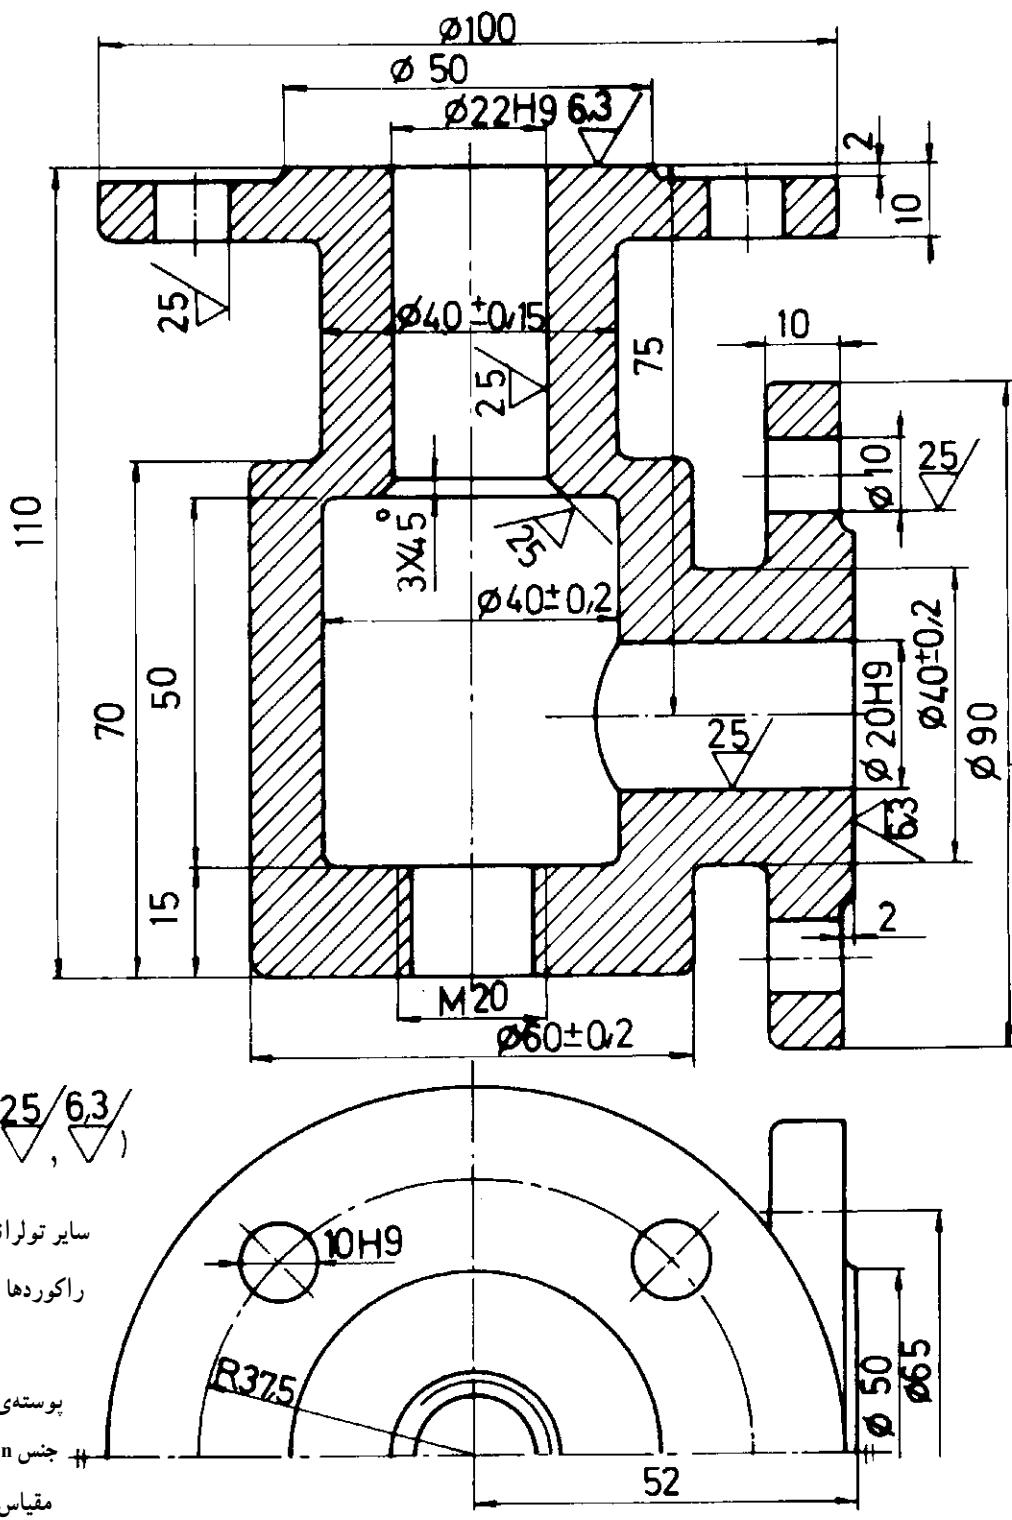

- ۱۶- تصویر یک اهرم در نمایهای شکل ۱۱-۳۱ آمده است. این نقشه را دوباره ترسیم و با این مشخصات برای علایم داده شده، تکمیل کنید:
- a برابر  $3^\circ$  با  $f_7$  و نمایش اعداد تولرانس «با استفاده از جدول ۲-۱۰ و ۱۱-۶»
  - b برابر  $1^\circ$  با علامت  $H_7$
  - c برابر  $45^\circ$  و با تولرانس زاویه‌ی  $1^\circ ..$
  - d برابر  $1^\circ$ .
  - e برابر  $55^\circ$  با تولرانس  $\frac{1}{2}^\circ ..$
  - f برابر  $2^\circ$  و با تولرانس  $1^\circ ..$
  - g برابر  $1^\circ$  و با اختلاف اندازه‌ی مجاز  $5^\circ ..$
  - h برابر  $12^\circ$  با علامت انطباقی  $H_7$ .
  - i با اندازه‌ی حد اکثر  $R_{11/1}$ .
  - j برابر  $56^\circ$  به صورت اعشاری،  $13^\circ 0^\circ$  اضافه و  $7^\circ 0^\circ$  کم.
  - k با حداقل  $1^\circ 50$ .
  - l برابر  $2^\circ$  با  $10^\circ$  و  $2^\circ$  و اضافه و  $18^\circ$  و  $2^\circ$  و کسری نشان داده شود.
  - m معادل  $15^\circ$  درجه با تولرانس  $20^\circ$  و  $20^\circ$  و نمایش داده شود (تولرانس متقارن).
  - طول کلی جسم نیز برابر  $3^\circ 10$  بوده که لازم است طول به صورتی مناسب داده شود.
  - تولرانس‌های داده نشده عموماً برابر  $1^\circ ..$
- ضمناً در این نقشه لازم است که پرداخت سطح  $Ra_{12/5}$ ، برای شکاف b و سوراخ‌ها،  $Ra_{3/2}$ ، برای شیب‌ها و  $Ra_{6/3}$  برای کلیه‌ی سطوح دیگر باشد.


مقاييس ١:١  
جنس الومينيوم

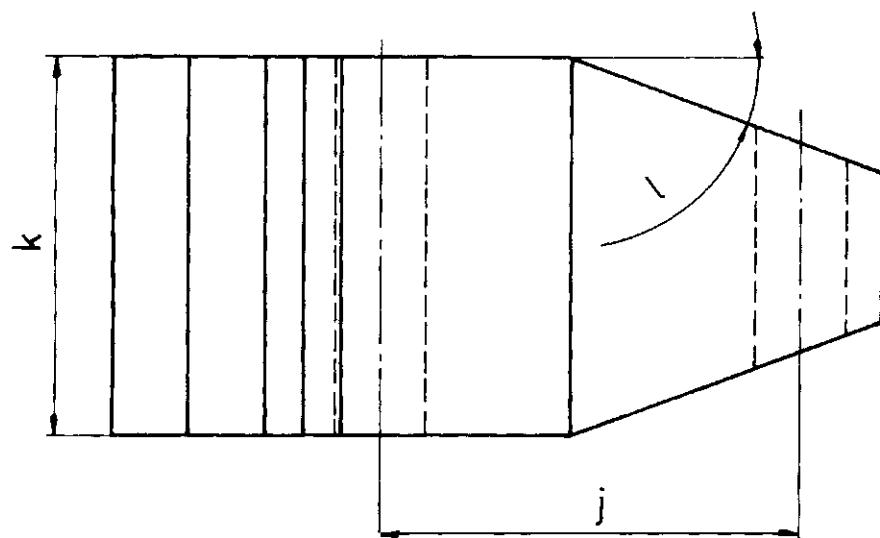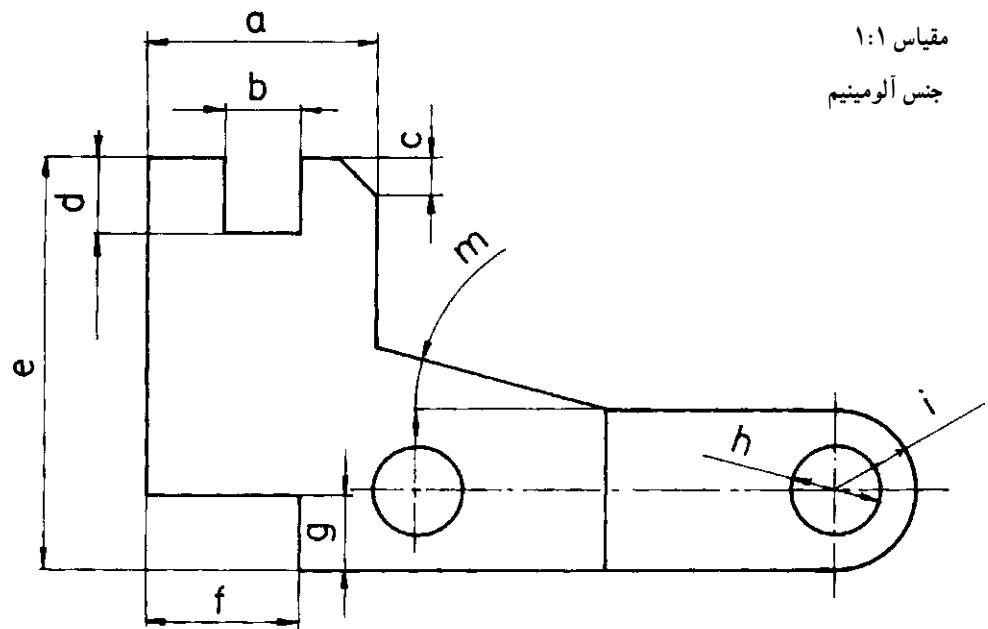

شكل ٣١ - ١١

مطلوب است :


- ۱- تصویر اصلی،
- ۲- تصویر افقی،
- ۳- برش تصویر جانبی،
- ۴- ایزومتریک از دید A.

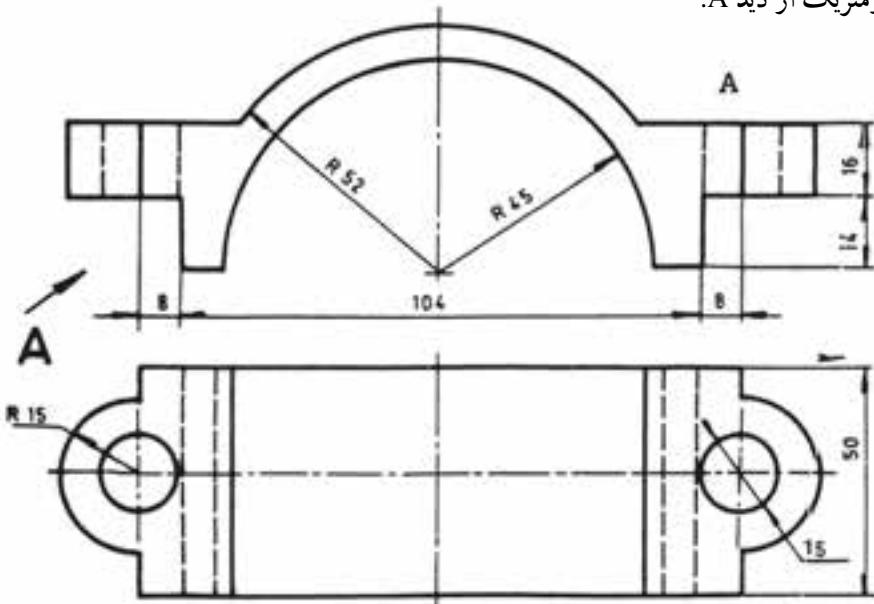

شکل ۳۲ - ۱۱

مطلوب است :


- ۱- برش تصویر قائم،
- ۲- تصویر افقی،
- ۳- تصویر جانبی،
- ۴- ایزومتریک از دید A.

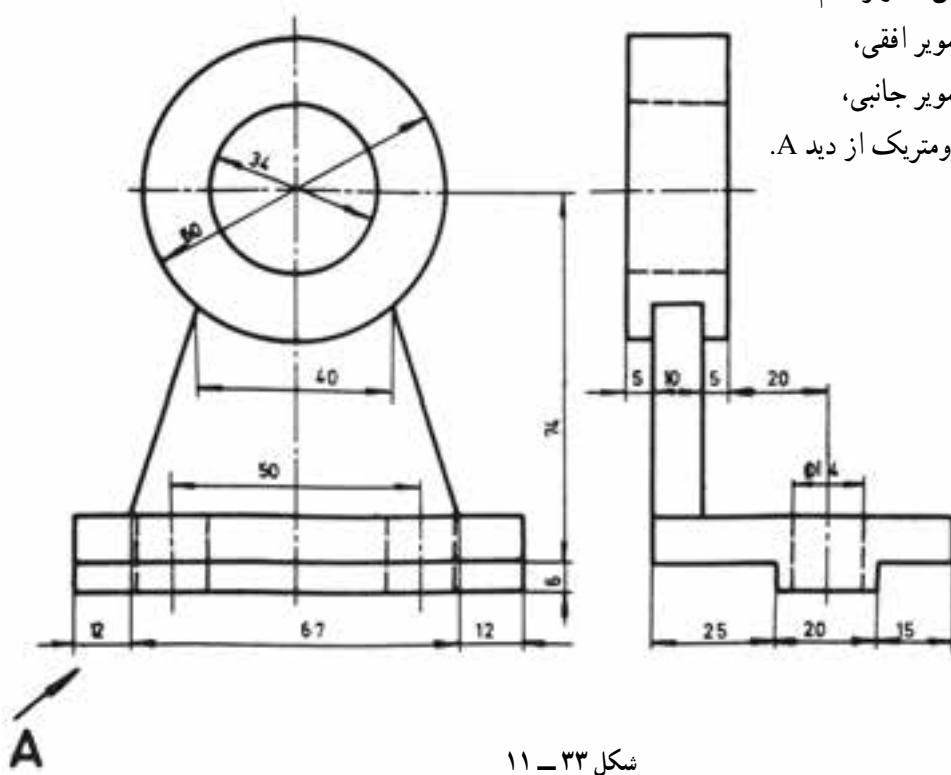

شکل ۳۳ - ۱۱

مطلوب است :


- ۱- برش تصویر از رو به رو،
- ۲- تصویر از بالا،
- ۳- تصویر از پهلو.

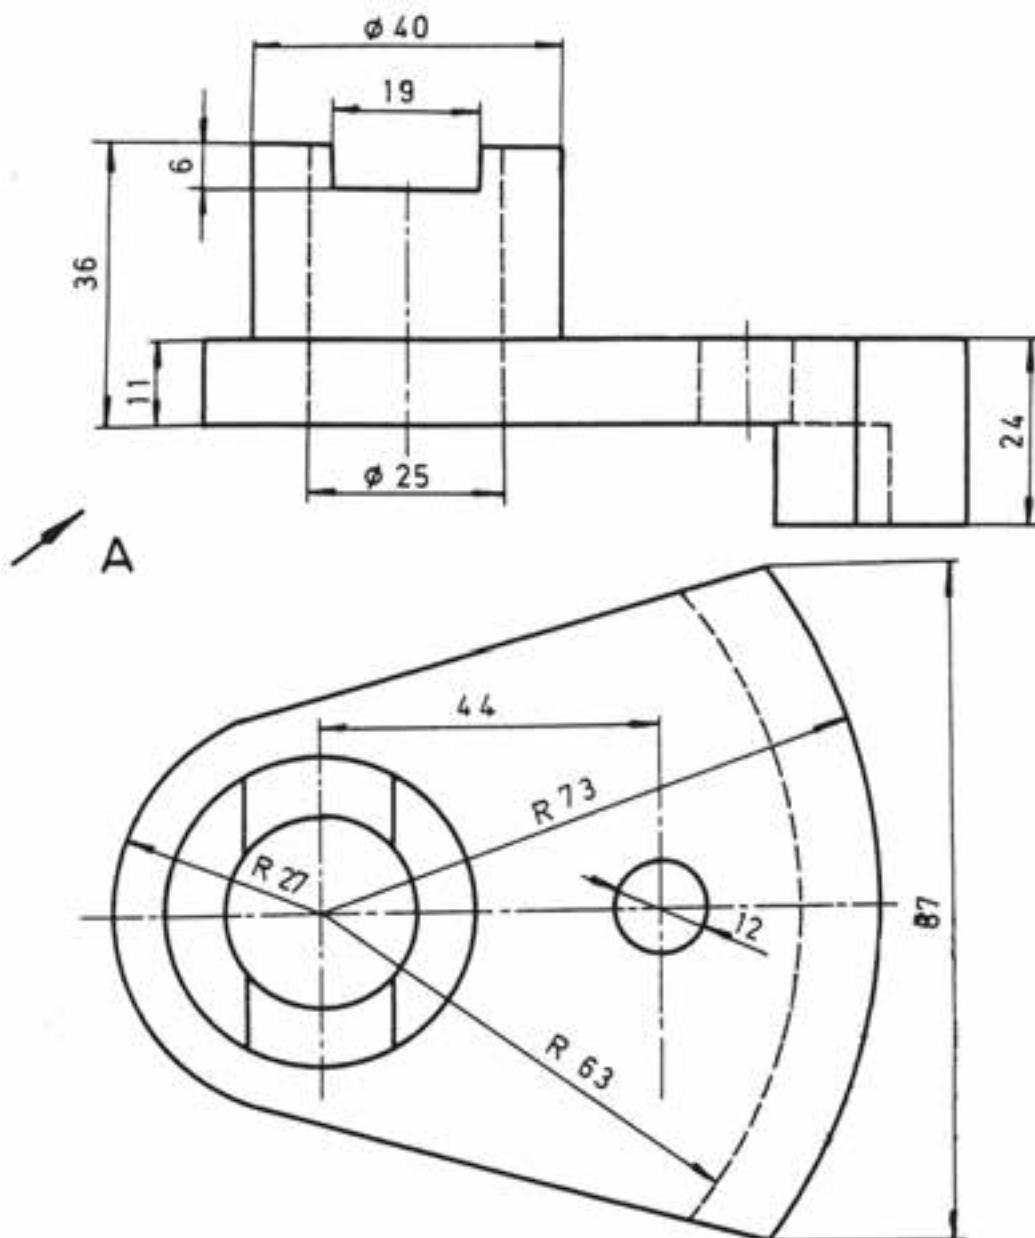

شکل ۳۴-۱۱

مطلوب است :

- ۱- رسم نمای اصلی و سطحی با مقیاس ۱:۱،
- ۲- رسم نمای جانبی در سمت چپ (کامل)،
- ۳- رسم نمای جانبی در سمت راست در برش A-A

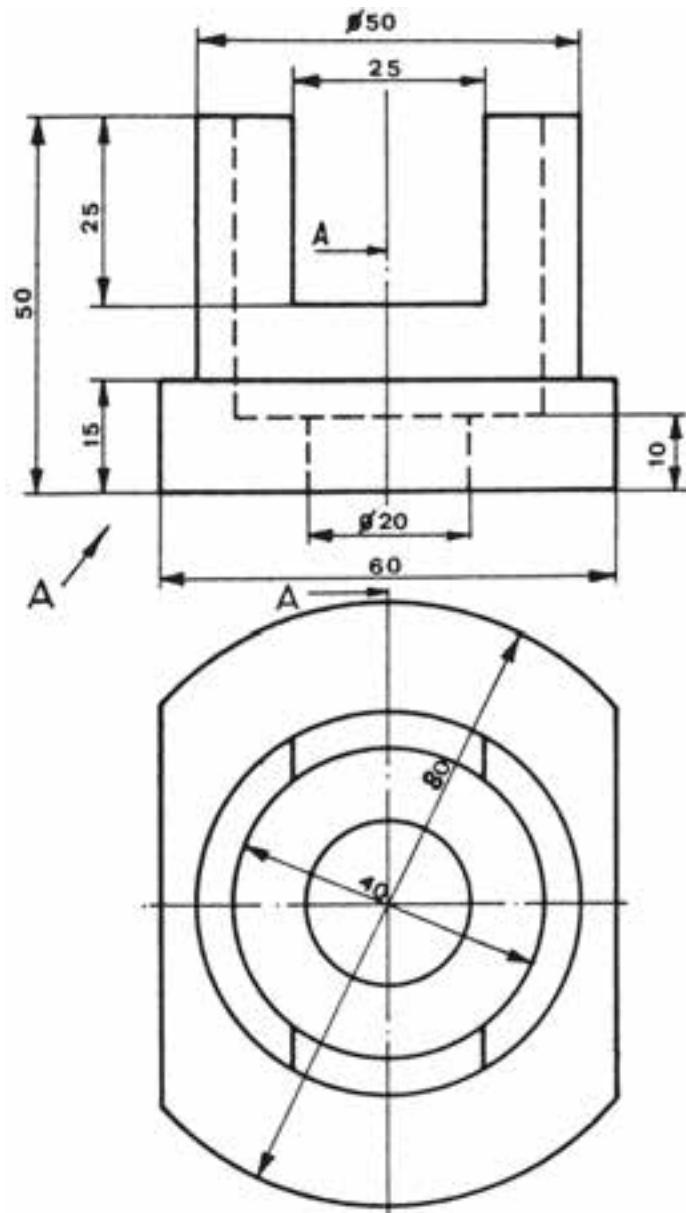


شکل ۳۵-۱۱

## \* تمرین منزل

از نمای داده شده در شکل ۱۱-۳۶ مطلوب است :


- ۱- رسم نمای اصلی و سطحی داده شده به مقیاس ۱:۱،
- ۲- رسم نمای جانبی در سمت راست در برش A-A،
- ۳- رسم نمای جانبی در سمت چپ بدون برش،
- ۴- اندازه گذاری و تکمیل علامیم زیری سطوح.

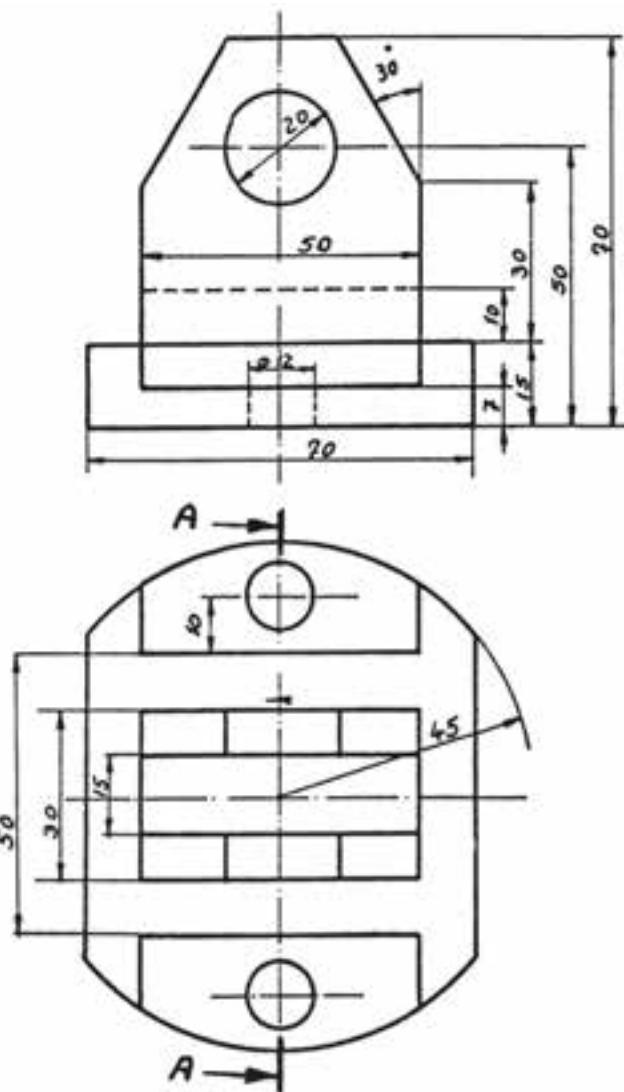

شکل ۱۱-۳۶

مطلوب است :

- ۱- رسم تصویر قائم از جهت دید  $F$ ,
- ۲- رسم تصویر جانبی دید از چپ،
- ۳- رسم تصویر افقی،
- ۴- اندازه‌گذاری کامل.

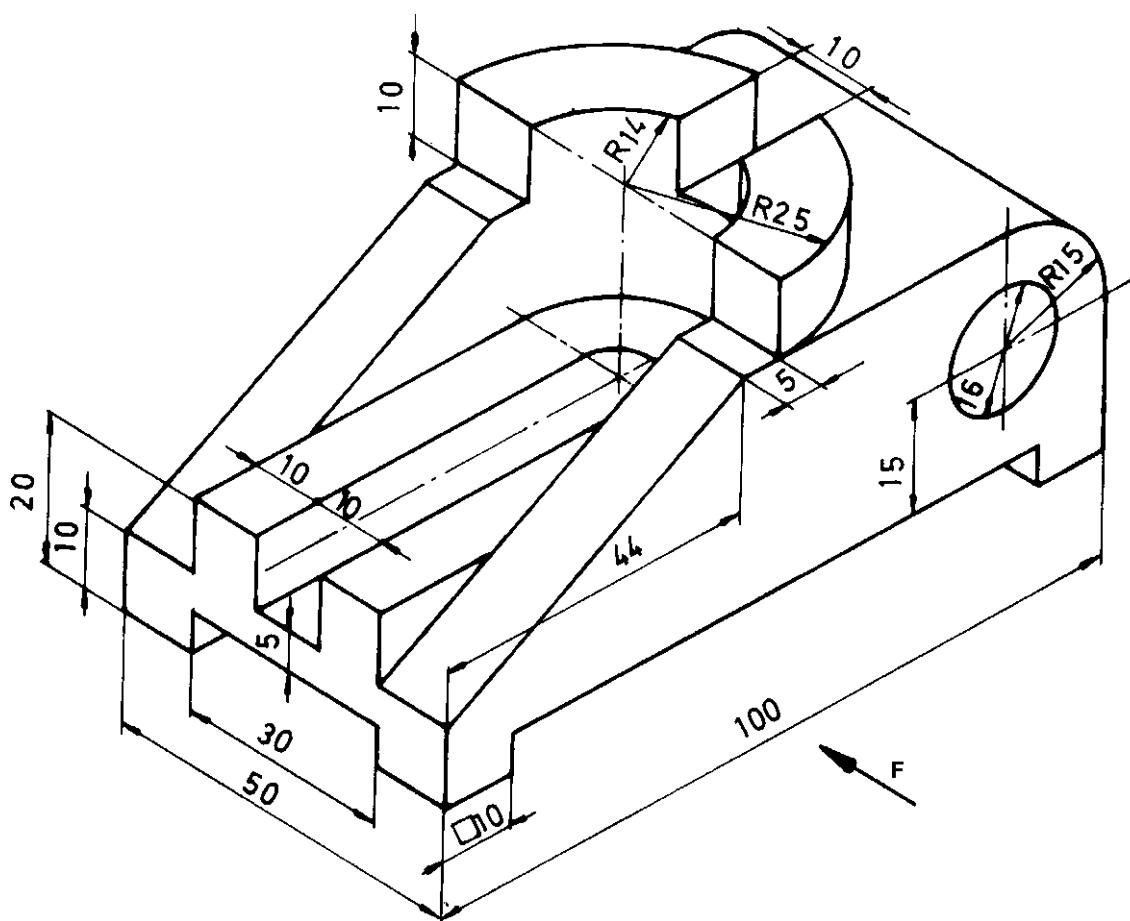

شکل ۳۷-۱۱

\* قطعه‌ی مکانیکی شکل ۱۱-۳۸ را که در تصویر مجسم ایزومتریک رسم شده، با مقیاس ۱:۱ روی کاغذ


A4 در تصاویر خواسته شده ترسیم کنید:

۱- رسم نمای اصلی از دید F،

۲- رسم نمای جانبی،


۳- رسم نمای سطحی،

۴- اندازه‌گذاری کامل.

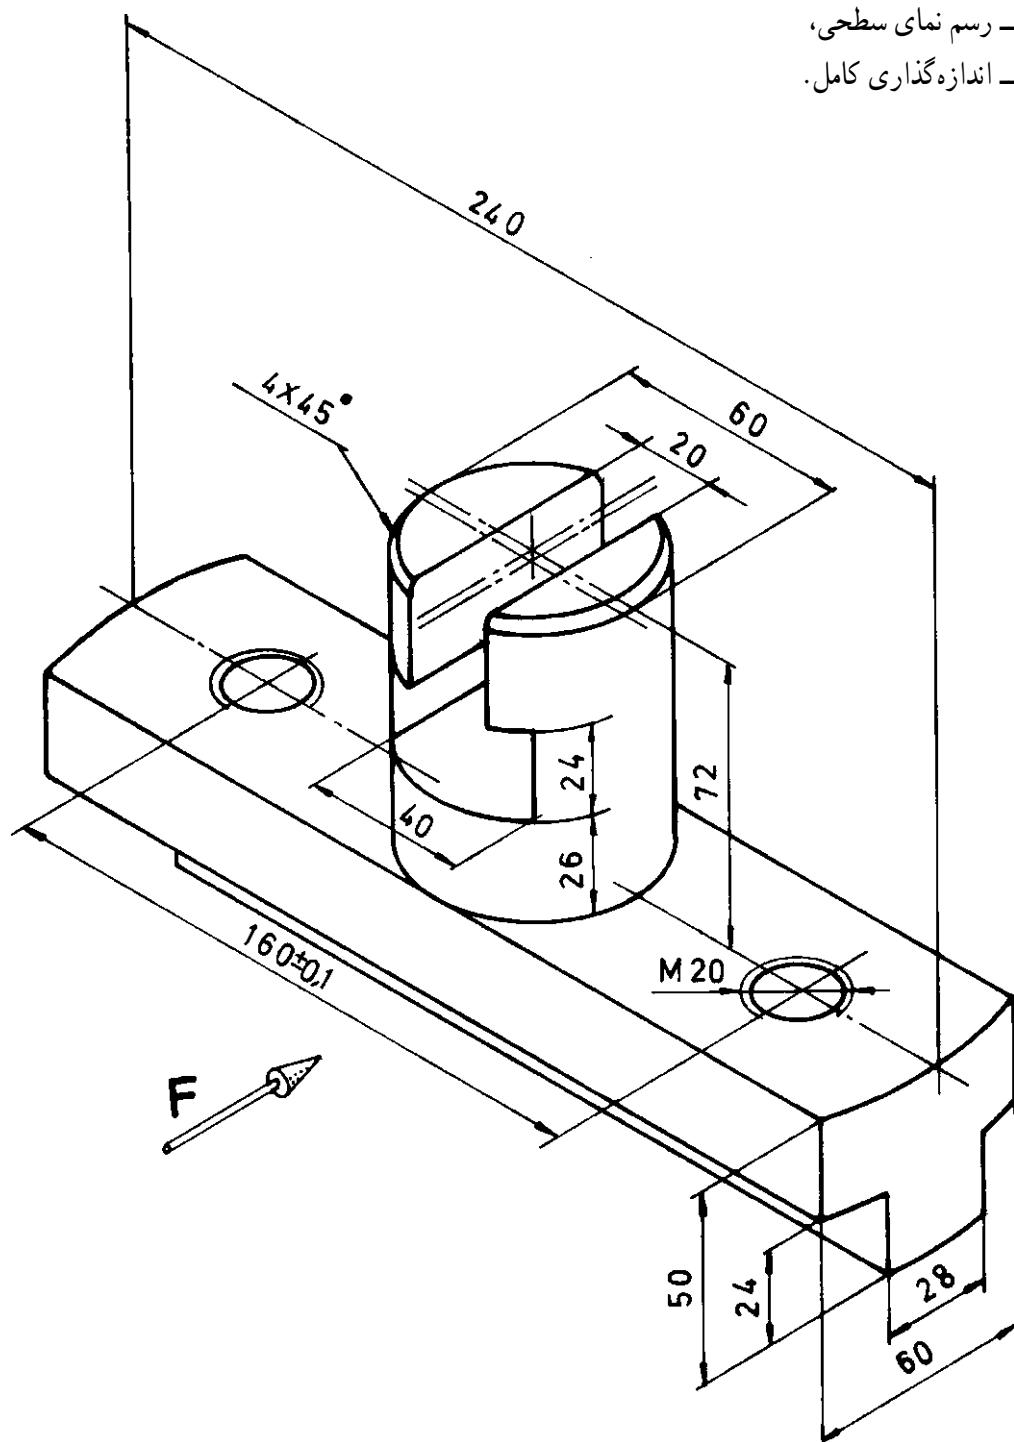

شکل ۱۱-۳۸


- \* قطعه‌ی مکانیکی شکل ۱۱-۳۹، را که در تصویر جسم مجسم ایزومنتریک رسم شده با مقیاس ۱:۱ روی کاغذ A4 در تصاویر خواسته شده ترسیم کنید:
- ۱- رسم نمای اصلی از دید F در حالت برش کامل،
  - ۲- رسم نمای سمت چپ،
  - ۳- رسم نمای قائم،
  - ۴- اندازه‌گذاری با علامیم سطوح و تولرانس‌های لازم.

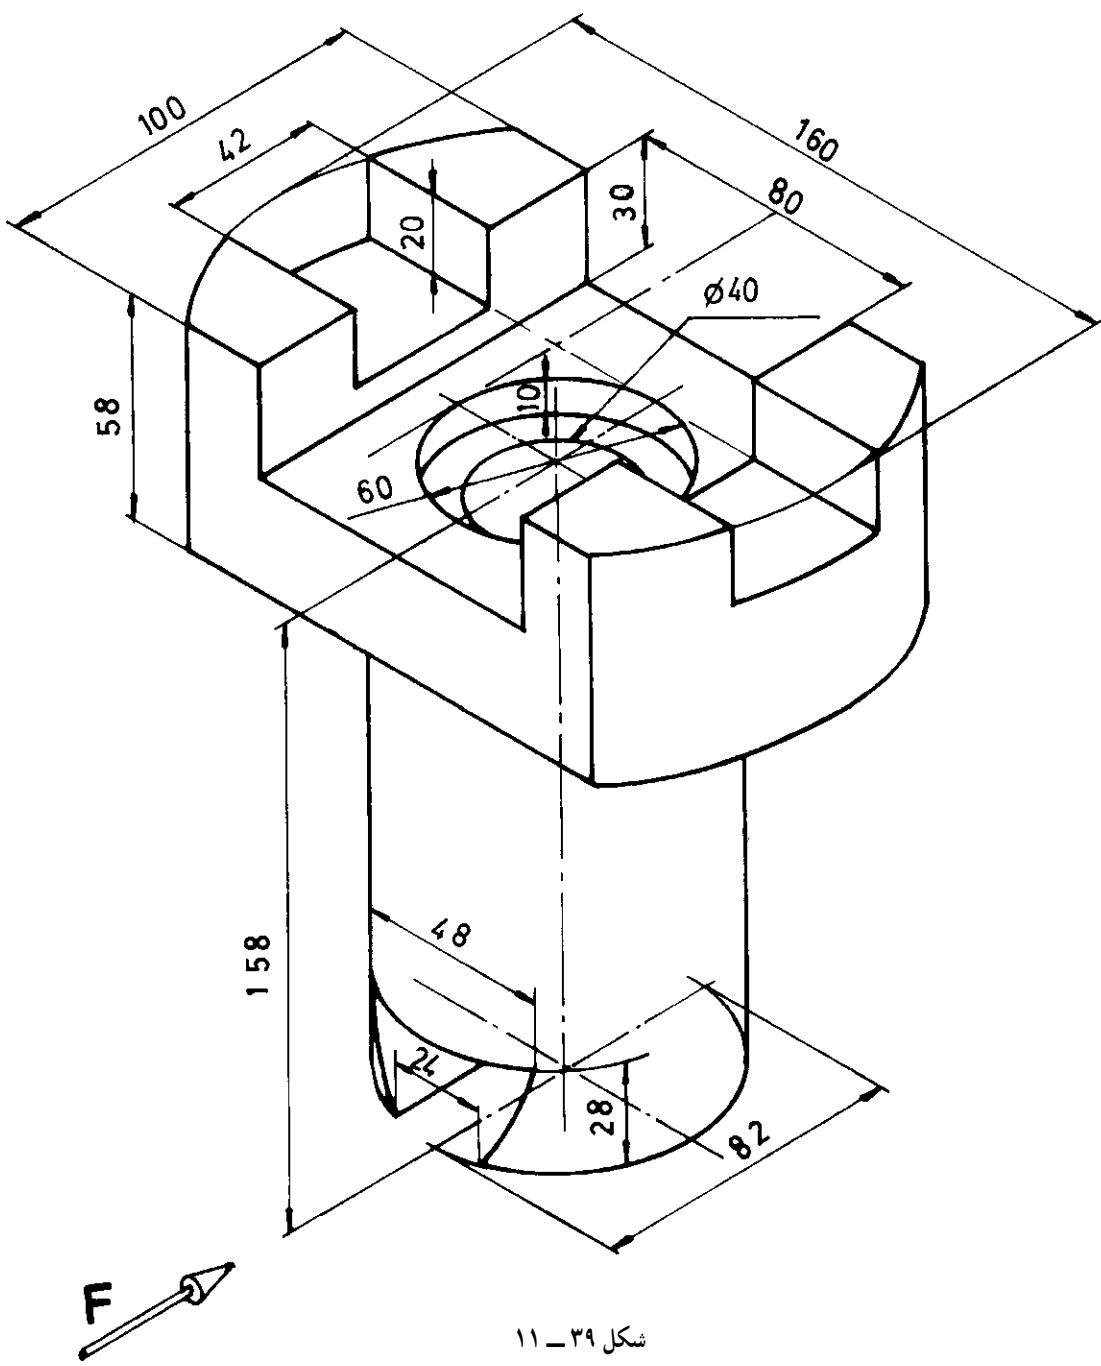

شکل ۱۱-۳۹

\* در شکل ۱۱-۴۰ که مربوط به قسمتی از یک کوپلینگ است، تصاویر خواسته شده را با مقیاس ۱:۱ روی کاغذ A4 رسم کنید.

- ۱- رسم تصویر قائم از جهت دید F در برش کامل،
- ۲- رسم نمای جانبی،
- ۳- رسم نمای افقی (سطحی)،
- ۴- اندازه گذاری کامل،
- ۵- تعیین کیفیت سطح Ra در سطوح تعیین شده روی نقشه.

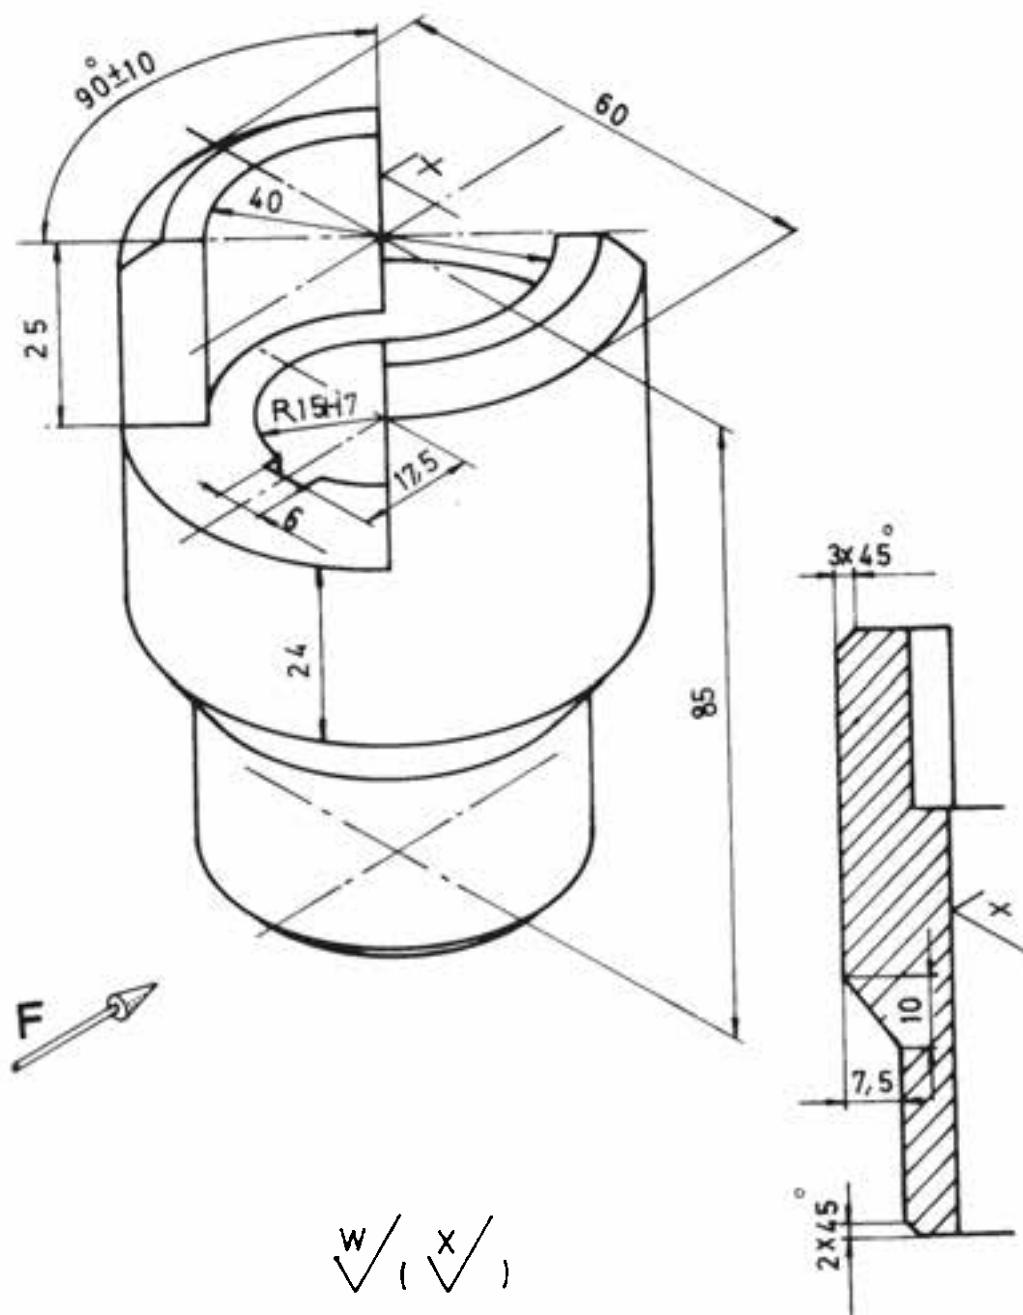

شکل ۱۱-۴۰

\* شکل ۱۱-۴۱ که یک قطعه‌ی مکانیکی است، مطلوب است:


۱- رسم نمای اصلی، جانبی و سطحی با مقیاس ۱:۱،

۲- اندازه‌گذاری کامل نقشه،

۳- رسم کیفیت سطح بر اساس  $Rz$ ، اگر سطوح نشان داده شده روی شکل یعنی:  $\sqrt{Rz6.3}$  و بقیه‌ی

سطوح با کیفیت  $\sqrt{Rz25}$  پرداخت شود.

۴- رسم تولرانس‌های ابعادی و انطباقی روی نقشه.

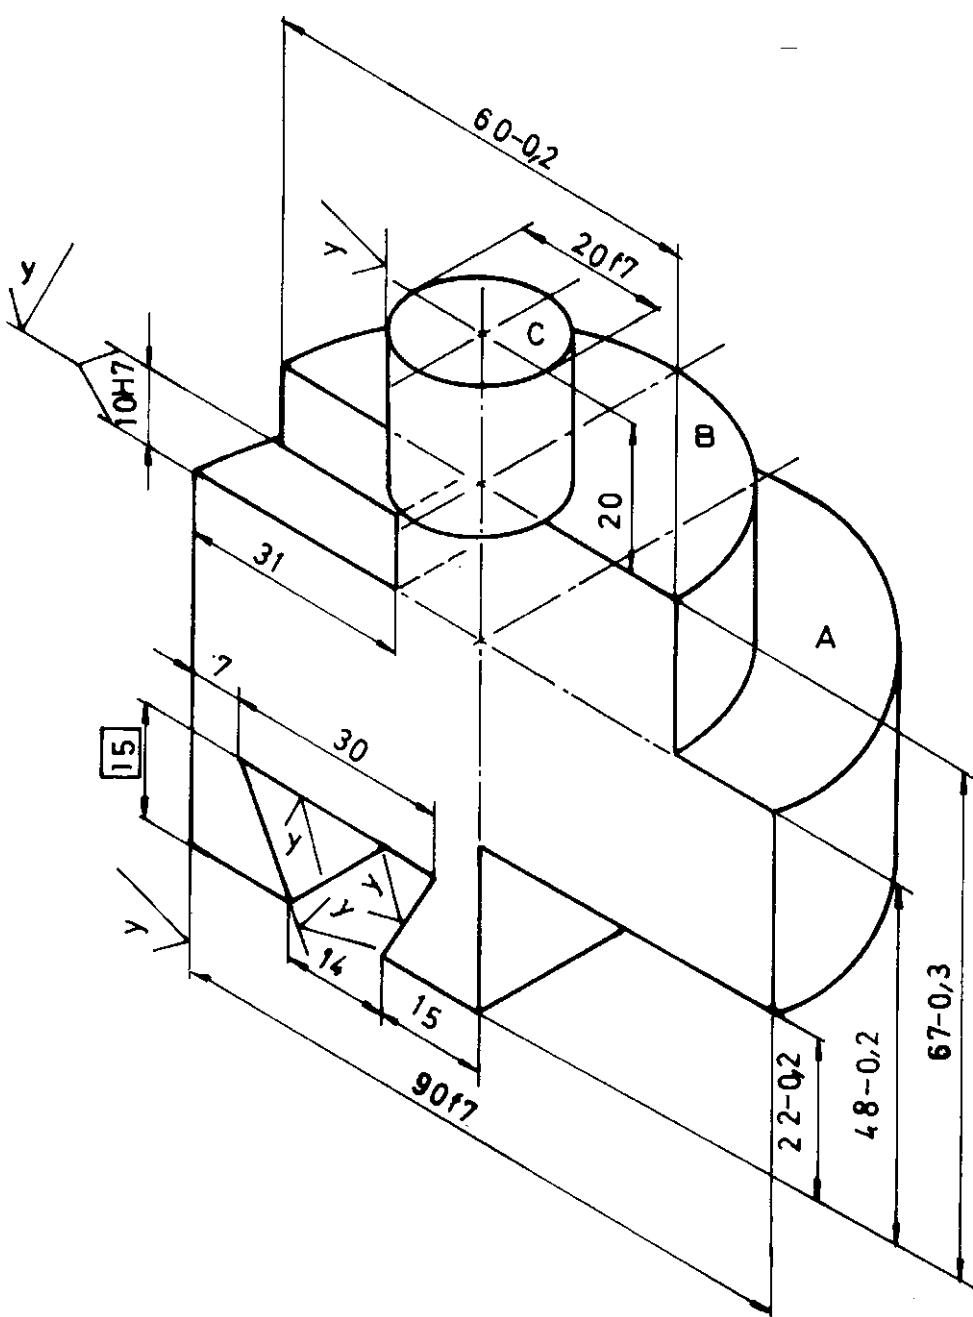


شکل ۱۱-۴۱

\* برای قطعه‌ی مکانیکی داده شده در شکل ۱۱-۴۲ که در دو تصویر رسم شده است، این کارها را انجام

دهید:


- ۱- رسم نمای اصلی،
- ۲- رسم نمای جانبی دید از چپ در برش کامل،
- ۳- رسم نمای سطحی،
- ۴- اندازه‌گذاری کامل،
- ۵- رسم کیفیت سطح تعیین شده بر اساس Ra، طبق جدول ISO 130a.

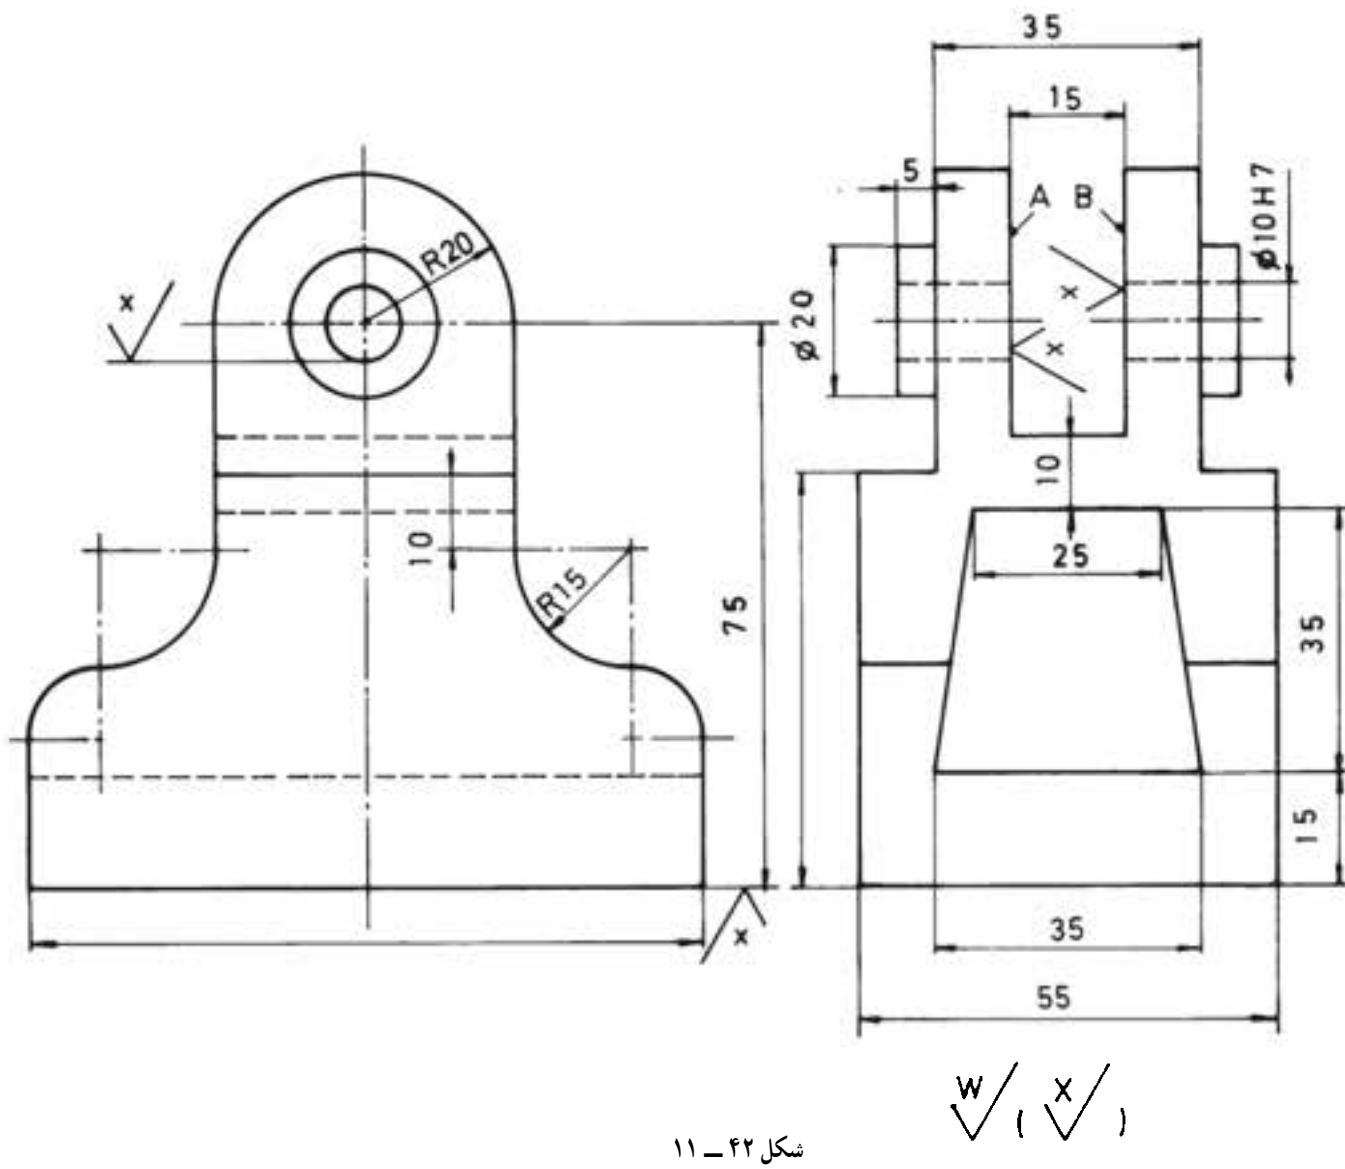

شکل ۱۱-۴۲


\* برای قطعه‌ی مکانیکی داده شده در شکل ۱۱-۴۳ که در دو تصویر رسم شده، مطلوب است:

- ۱- رسم نمای اصلی،
- ۲- رسم جانبی در برش A-A
- ۳- رسم نمای جانبی دید از راست در نمای ساده،
- ۴- رسم نمای افقی در برش B-B،
- ۵- اندازه‌گذاری کامل،
- ۶- رسم کیفیت سطح، سطوح تعیین شده بر اساس  $Rz$
- ۷- تعیین انحرافات فوقانی و تحتانی سوراخ ۲۰H7 . و شکاف ۵۰H8 از جدول انطباقات ISO.

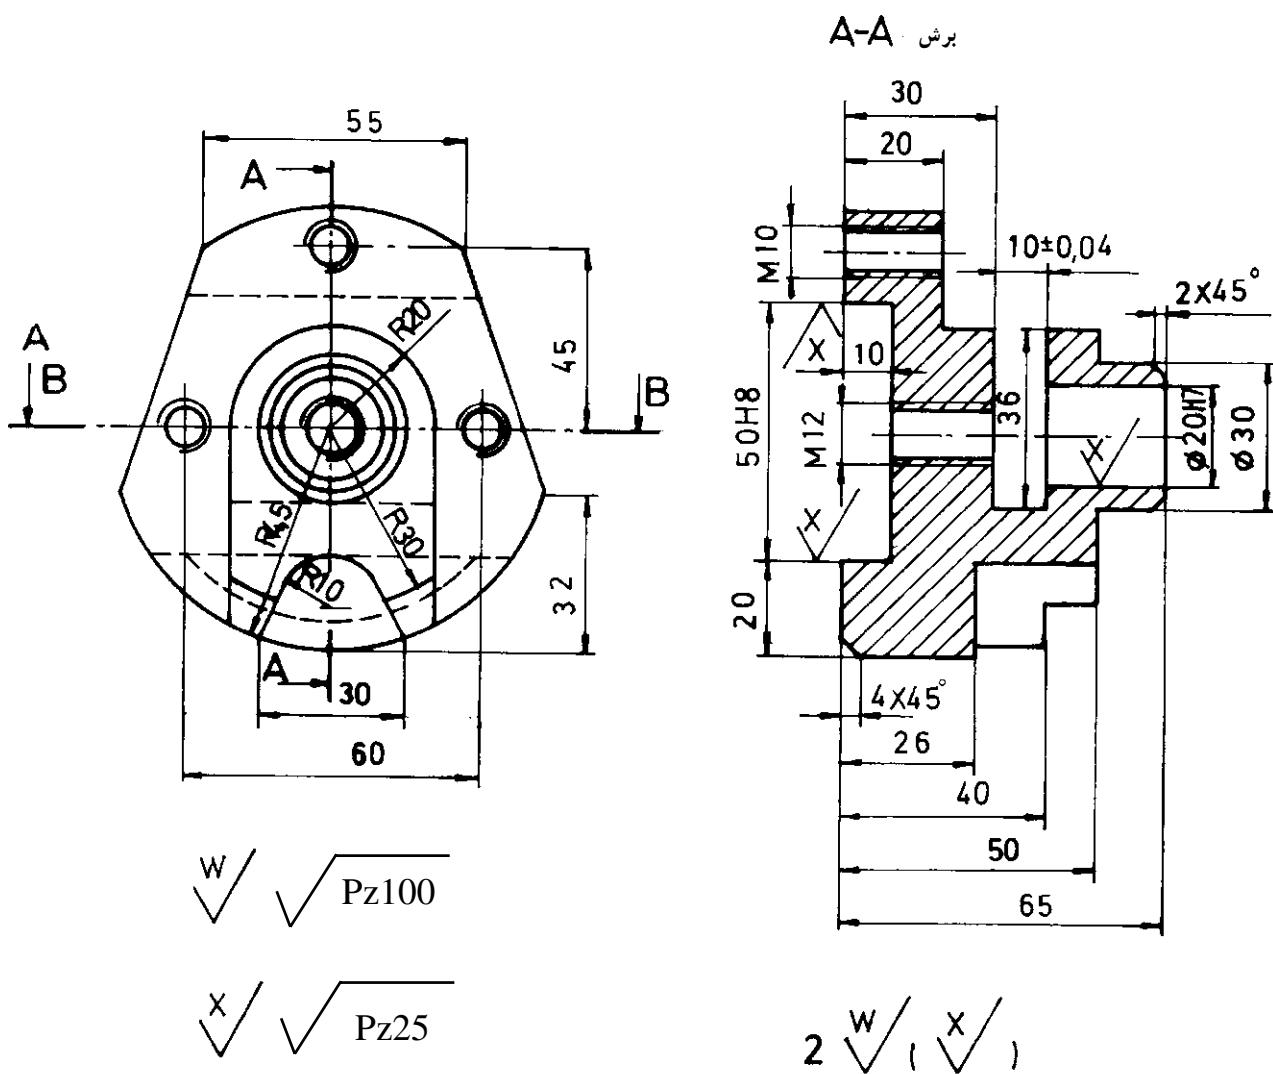

شکل ۱۱-۴۳

- \* شکل ۱۱-۴۴ که یک قطعه‌ی مکانیکی است، در یک نما داده شده است. نقشه را با مقیاس ۱:۱ روی کاغذ A3 و با مشخصات و خواسته‌های زیر رسم کنید.
- ۱- رسم نمای اصلی،
  - ۲- رسم نمای سطحی (رسم خطوط کمکی الزامی است)،
  - ۳- رسم نمای جانبی در برش نشان داده شده در شکل،
  - ۴- اندازه‌گذاری کامل،
  - ۵- اگر شکاف مثلث شکل و شکاف با عرض  $40^\circ$  با کیفیت H6 و بقیه سطوح با کیفیت H7 پرداخت شود، صافی سطح را روی نقشه مشخص کنید.

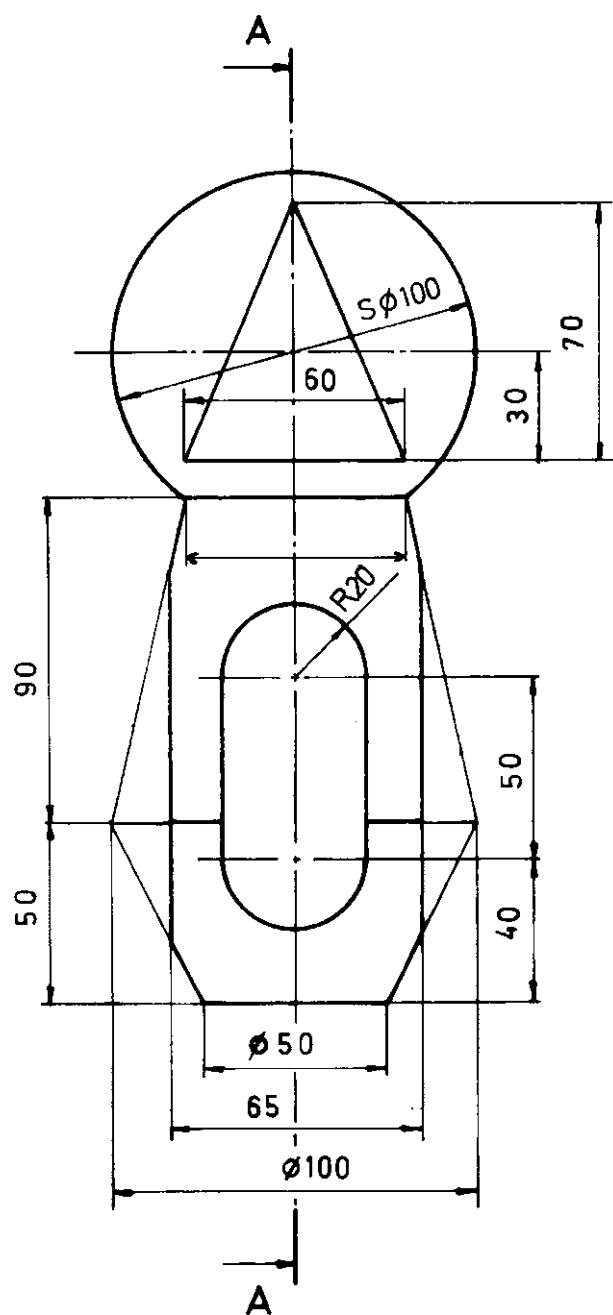

شکل ۱۱-۴۴

## فهرست منابع

1. Die technische Zeichnung

Grund fertigkeiten Metall

ناشر KLEH سال نشر 1990

2.ENGINEERING DRAWING

for Metalworkers. Mir Publishers Moscow 1986

3. ISO 1302 1978

Technical drawings - Method of indicating Surface  
Texture on drawings

4. ISO 406 1987 Technical drawings - Tolerancing of linear  
and angular dimensions.

5. DARSTELLEN DE GEOMETRIE

von Ober baurat Dipling. Rumann

از انتشارات مرکز آموزش عالی فنی انقلاب اسلامی

