

واحد کار اول

◀ هدف کلی: ایجاد پروفایل، اندازه‌گذاری و قیدگذاری آن؛ مدل‌سازی قطعات؛ و ویرایش قطعات

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۲۰	۱۳	۷	ایجاد طرح‌های دو بعدی یا اسکچ
۱۱	۷	۴	دیدن نماهای مختلف، بر جسته کردن و دوران دادن و ویرایش قطعات دو بعدی
۱۶	۱۰	۶	ایجاد صفحات طراحی، عملگرهای بولین، گرد کردن لبه‌ها و پخ کردن لبه‌ها، سوراخ کاری
۲۳	۱۳	۱۰	ایجاد صفحات کاری، محورهای کاری و نقطه‌های کاری، مسیر سه بعدی و دستورهای Loft و Sweep
۲۷	۱۷	۱۰	استفاده از تکنیک‌های پیشرفته اندازه‌گذاری، قیدگذاری و رسم طرح
۹	۷	۲	استفاده از تکنیک‌های پیشرفته مدل‌سازی

توانایی ایجاد طرح‌های دو بعدی یا اسکچ

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- امکانات صفحه‌ی نمایش را توضیح دهد.
- روش‌های وارد کردن دستورها در مکانیکال دسکتاپ را نام ببرد.
- نحوه‌ی تغییر تنظیمات Options را توضیح دهد.
- دستورهای مشترک بین اتوکد و مکانیکال دسکتاپ را با روش‌های مختلف اجرا کند.
- یک اسکچ را به پروفایل تبدیل کند.
- قیدهای مختلف را توضیح دهد.
- یک پروفایل را اندازه‌گذاری و قیدگذاری کند.
- اندازه‌های پارامتریک را توضیح دهد.
- شکل و ابعاد پروفایل را تغییر دهد.
- موضوع‌هایی را به پروفایل اضافه یا کم کند.

ساعت‌های آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۰	۱۳	۷

پیش آزمون

۱. پسوند فایل های اتوکد چیست؟

۲. کاربرد اتوکد در کدام رشته ها بیشتر است؟

۳. چه تفاوتی بین نقشه کشی و طراحی است؟

۴. چه تفاوتی بین نقشه کشی و مدل سازی است؟

۵. سه نرم افزار مدل سازی را نام ببرید.

۶. کدام یک از گزینه های زیر اشتباه است؟

الف) Enter و Space موجب اجرای آخرین دستور اجرا شده می شود.

ب) کلید تابعی F8 معادل دستور Ortho است.

ج) چرخاندن دکمه ای وسط ماوس کار Zoom را انجام می دهد.

د) تغییرات حاصل از اجرای دستورهای Zoom و Pan در فایل ذخیره نمی شود.

۷. کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

الف) گزینه های یک دستور داخل () است.

ب) مقادیر داخل < > مقادیر پیش فرض است.

ج) مقادیر داخل < > مقادیر ثابت و بدون تغییر است.

د) با زدن Tab آخرین دستور اجرا می شود.

۸. اگر دیکته‌ی صحیح نام دستوری را ندانیم از کدام کلید برای دیدن دستورهایی که با حروف معینی شروع شده است استفاده می‌کنیم؟

- | | |
|------------|---------|
| الف) Shift | ب) Tab |
| ج) Alt | د) Ctrl |

۹. اگر یک فایل را دو بار Open کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

الف) نمی‌توان یک فایل را دو بار Open کرد.

ب) هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

ج) بار دوم فایل به صورت Read Only باز می‌شود و تغییرات را نمی‌توان در آن ذخیره کرد.

د) فایل اول بسته می‌شود.

۱۰. کدام یک از دستورهای زیر ترسیمی نیست؟

- | | |
|--------------|-----------|
| الف) Polygon | ب) Trim |
| ج) Point | د) Circle |


۱۱. خطی به طول ۵۰ میلی‌متر و با زاویه‌ی 40° درجه نسبت به محور افقی مختصات ترسیم کنید.

۱۲. مستطیلی افقی با ابعاد 50×30 ترسیم و گوشه‌های بالای آن را با شعاع ۵ گرد کنید.

۱۳. نماد استاندارد ترسیم در فرجه‌ی اول را ترسیم کنید.

امکانات صفحه‌ی نمایش و روش‌های وارد کردن دستورها

با اجرای برنامه‌ی مکانیکال دسکتاپ پنجره‌ی زیر ظاهر می‌شود. این پنجره از بخش‌های مختلفی تشکیل یافته است که در ادامه مرور مختصری بر آن‌ها خواهیم داشت.

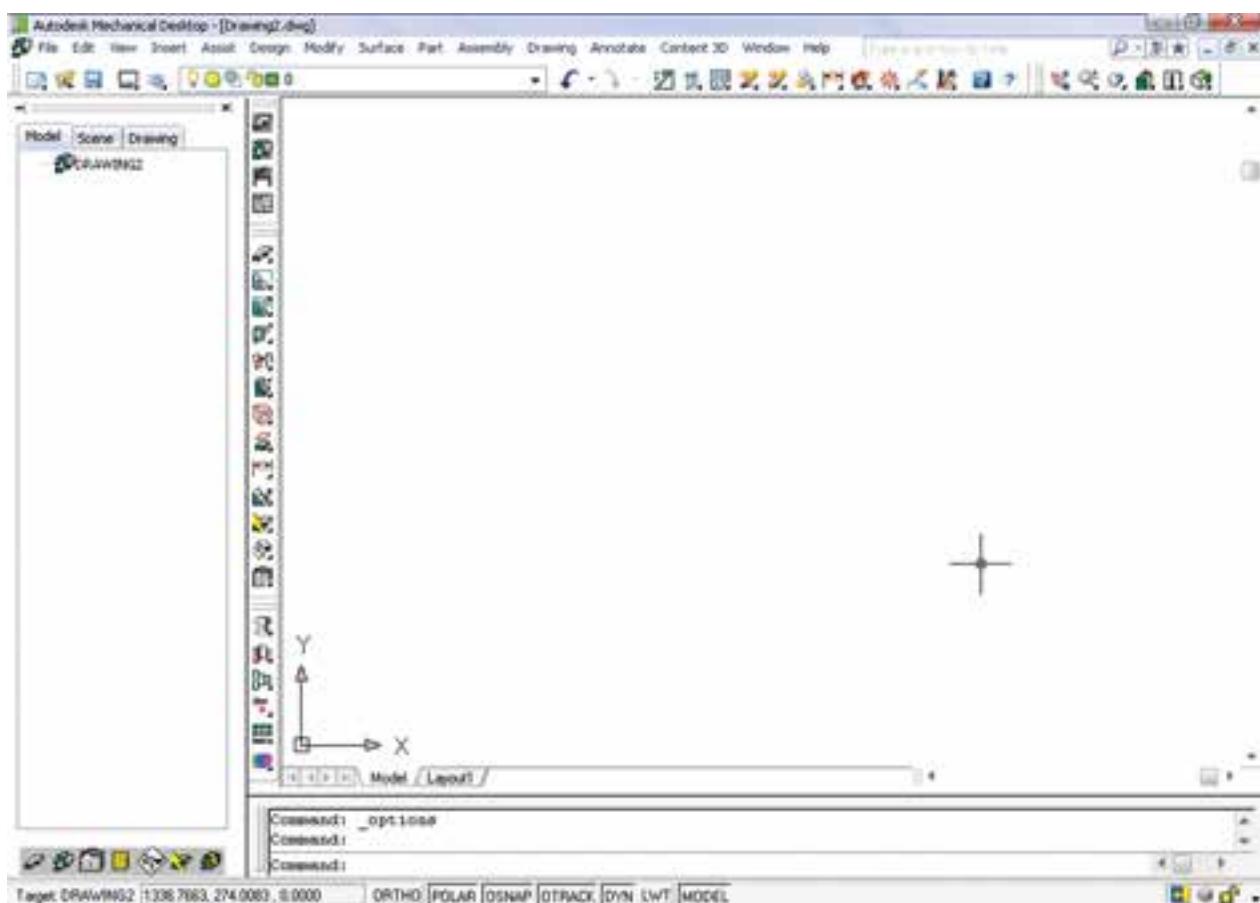

و Minimize. چنانچه پنجره در حالت مانگزیمايز نباشد می‌توان با درگ کردن این نوار، پنجره را در صفحه‌ی نمایشگر جابه‌جا کرد. با دوبار کلیک بر روی آن نیز می‌توان پنجره را مانگزیمايز یا از حالت مانگزیمايز خارج کرد.

◀ نوار عنوان: این نوار رنگی در بالاترین قسمت انواع نرم‌افزارهای تحت ویندوز وجود دارد. در سمت چپ این نوار نام نرم‌افزار و نام فایل بازشده نمایش داده می‌شود. در سمت راست این نوار نیز سه دکمه قرار دارد که به Maximize از سمت راست عبارت‌اند از Close،




در مقابل برخی از آیتم‌ها، کلید ترکیبی درج شده است که راهی میانبر برای اجرای آن آیتم است (مثلاً Ctrl+0).

برای اجرای Clean Screen جلو برخی دستورها سه نقطه (...) قرار دارد که معرف اجرای آن دستور به صورت یک پنجره است (مثلاً اجرای Named Views و نمایش یک پنجره).

با زدن کلید Alt در صفحه کلید، برخی از حروف نام منوها زیرخطدار می‌شوند که با زدن آن حرف در صفحه کلید می‌توان آن منو را باز کرد. همهی آیتم‌های منو را به همین روش می‌توان اجرا کرد (مثلاً حرف p در Pan).

◀ نوار منو: دستورهای مختلف مکانیکال دسکتاپ به صورت دسته‌بندی شده در منوهای کرکرهای واقع در این نوار قرار دارد. با کلیک کردن روی هر منو، آن منو باز می‌شود و با کلیک کردن روی هر دستور در منو، آن دستور اجرا می‌شود. در انتهای سمت راست این نوار نیز سه دکمه‌ی، وجود دارد که Minimize، Close و Maximize مربوط به فایل جاری است و نه کل برنامه‌ی مکانیکال دسکتاپ. علامت مثلث تیره در سمت راست یک آیتم، نشان‌دهنده‌ی این است که آن آیتم دارای یک زیرمنو است که با انتخاب آن باز می‌شود (مثلاً Display).

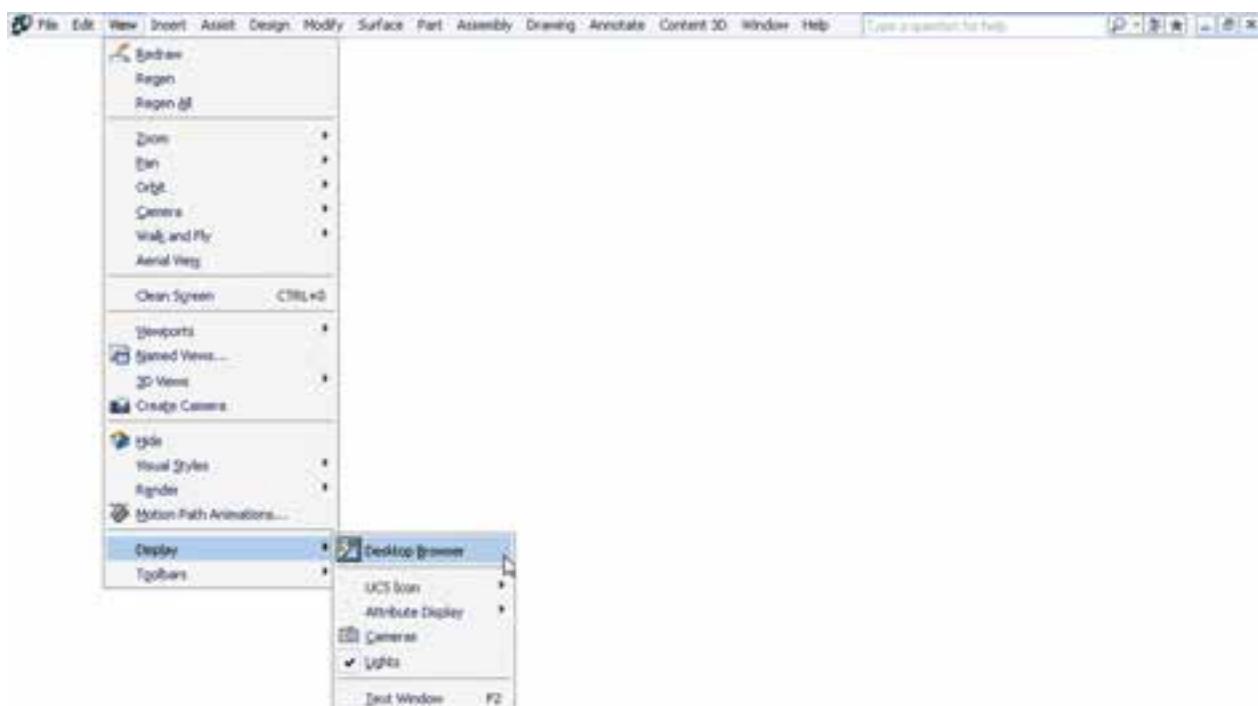

آن در کنار نشانگر ماوس و همچنین توضیح مختصری از دستور در خط وضعیت نمایش داده می‌شود.



◀ نوار ابزار: نوارهای ابزار دکمه‌های میانبری برای دسترسی سریع به پراستفاده‌ترین دستورها به صورت دسته‌بندی شده هستند. با نگهداشتن نشانگر ماوس روی آیکن‌های این نوارهای ابزار، نام ابزار و کلید ترکیبی میانبر



باراست کلیک کردن روی هر کدام از نوار ابزارهای موجود، یک منو کرکره‌ای باز می‌شود که می‌توان نوار ابزارهای مورد نیاز را احضار کرد. در این منو روی هر نوار ابزاری کلیک کنید و آن را تیک‌دار کنید، آن نوار ابزار در صفحه ظاهر می‌شود. برای پنهان کردن یک نوار ابزار نیز می‌توان به همین طریق تیک آن را برداشته و آن را حذف کرد. البته با شناور کردن نوار ابزار و کلیک کردن روی دکمه Close نیز می‌توان آن را حذف کرد.

در گوشه‌ی پایین و سمت چپ برخی آیکن‌ها مثل تیرهای وجود دارد که با کلیک کردن روی آن مجموعه ابزارهای مرتبط نمایش داده می‌شود. مثلاً ابزارهای مرتبط با دستور New Part در تصویر زیر نشان داده شده است.



◀ **نوار وضعیت و مختصات:** این نوار حاوی ابزارهای مفیدی برای ترسیم دقیق است. با نگه داشتن نشانگر ماوس روی هر کدام از دستورها، نام دستور و اطلاعات مختصری از آن موقتاً در نوار وضعیت نمایش داده می‌شود. همچنین با حرکت نشانگر ماوس در صفحه‌ی ترسیم، مختصات لحظه‌ای آن نمایش داده می‌شود.

در مکانیکال دسکتابپ ۲۴ نوار ابزار وجود دارد که در هر کدام دستورهایی متناسب با نام آن نوار آمده است. هر نوار ابزار یک دستگیره دارد که به صورت دو خط برجسته در ابتدای نوار است. می‌توان با درگ کردن این دستگیره نوار ابزار را جابه‌جا کرد.

نوارهای ابزار را به دو صورت شناور و چسبیده می‌توان در پنجره قرار داد. نوارهای ابزار شناور دارای نوار عنوانی هستند که نام نوار ابزار و همچنین دکمه‌ی Close در آن تعییه شده است. با درگ کردن نوار عنوان نیز می‌توان نوارهای ابزار را جابه‌جا کرد.

زمانی که نوار ابزار شناور باشد اگر نشانگر ماوس را روی لبه‌های مرزی آن ببرید، شکل یک فلاش ظاهر می‌شود که می‌توان با درگ کردن آن اندازه‌ی نوار ابزار را تغییر داد.

◀ **پنجره یا خط فرمان:** این پنجره محل تعامل و تبادل اطلاعات بین کاربر و مکانیکال دسکتاب است. یکی از روش‌های اجرای دستورها تایپ کردن نام دستور در خط فرمان است. ابعاد این پنجره را می‌توان تغییر داد؛ حتی کلاً می‌توان آن را با کلید ترکیبی Ctrl+9 حذف کرد. البته بودن این پنجره و نمایش آن به صورت سه‌خطی مفیدتر است.

و مکانیکال دسکتاپ را مشاهده کنیم.



گاهی دیکته‌ی صحیح نام دستوری را نمی‌دانیم. در این حالت، با تایپ کردن حرف اول یا بخشی از نام دستور و زدن کلید Tab، مکانیکال، نام دستورهایی را که با آن حروف شروع می‌شوند پیشنهاد می‌کند.

با هر بار فشار دکمه‌ی Enter یا Space آخرین دستور اجرا شده مجدداً اجرا می‌شود. با اجرای هر دستور، گزینه‌های مربوط به آن در خط فرمان و داخل کروشه نمایش داده می‌شوند. گزینه‌ها مسیری فرعی برای اجرای دستور هستند. مثلاً در درخواست زیر که در دستور Circle است، از ما خواسته می‌شود که شعاع دایره را تعیین کنیم یا با انتخاب گزینه‌ی Diameter قطر دایره را وارد کنیم. برای انتقال به گزینه‌ی دلخواه باید حرف یا حروفی از آن گزینه را که به صورت کاپیتال (حرف بزرگ) نوشته شده است تایپ کنیم. مثلاً برای اجرای گزینه‌ی Diameter باید حرف d را تایپ کنیم و دکمه‌ی ایتر را بزنیم.

Specify radius of circle or
[Diameter] <10.0>: نکته

مقادیر داخل >< مقادیر پیش فرض هستند. مثلاً در مثال بالا اگر بدون وارد کردن هیچ عددی دکمه‌ی ایتر را بزنیم، مکانیکال دسکتاپ عدد ۱۰ را به عنوان شعاع دایره انتخاب می‌کند.

◀ مرورگر دسکتاپ: این پنجره در نگاه اول وجه تمایز بین نرمافزار مکانیکال دسکتاپ و اتوکد است. این پنجره مانند پالت‌های اتوکد است و می‌توانیم آن را جایه‌جا و شناور کنیم و یا به کناره‌های سمت راست یا سمت چپ بچسبانیم. چنانچه این پنجره در صفحه‌ی ترسیم موجود نبود با استفاده از دکمه‌ی Toggle Browser ON/OFF در نوار ابزار Mechanical Main یا گزینه‌ی View>>Display>>Desktop Browser می‌توانیم آن را ظاهر کنیم.



نحوه اجرای دستورها در مکانیکال دسکتاپ

نحوه اجرای دستورها در مکانیکال دسکتاپ مانند اتوکد است. به طور کلی، اجرای دستورها به چهار روش انجام می‌شود:

1. خط فرمان: با تایپ کردن نام دستور در خط فرمان و زدن ایتر دستور اجرا می‌شود. برخی دستورها دارای نامی مخفف یا ملخص است که می‌توانیم به جای نام کامل دستور از آن استفاده کنیم. می‌توانیم با استفاده از راهنمای نرم‌افزار (Help>>Mechanical Help Topics) در آدرس زیر مخفف یا ملخص دستورهای مهم در اتوکد

کادر محاوره‌ای Mechanical Options

با استفاده از Options می‌توانیم استانداردهایی را برای عملیاتی که در مکانیکال دسکتاب انجام می‌دهیم، تعریف یا تنظیم کنیم. می‌توانیم محیط مکانیکال دسکتاب را برای عملیات مدل‌سازی، مونتاژ یا نقشه‌کشی سفارشی کنیم. بهتر است، قبل از شروع به طراحی و مدل‌سازی، گزینه‌های پنجره‌ی Options را مطابق با نیاز خود تنظیم کنیم. البته در هر زمانی می‌توانیم به پنجره‌ی Options دسترسی داشته باشیم اما تغییر برخی از گزینه‌ها ممکن است بلافضله در محیط نرم‌افزار مشاهده نشود و نیاز به شروع مجدد نرم‌افزار داشته باشد.

زبانه‌های زیر تنظیمات کلی اتوکد و مکانیکال دسکتاب را مدیریت می‌کند که در نقشه‌کشی به کمک رایانه با آن آشنا شده‌ایم.

Files – Display - Open and Save - Plot and Publish – System- User Preferences-Drafting - 3D Modeling – Selection - Profiles

نه زبانه نیز مخصوص مکانیکال دسکتاب است که هر کدام را در بخش مربوط به خودش بررسی می‌کنیم.

AM: Standards - AM: Part - AM: Assembly - AM:

Surface - AM: Drawing - AM: Standard Parts -


AM: Shaft - AM: Calculation - AM: Preferences

همهی عناوین این نویزه زبانه در پنجره‌ی Options به صورت همزمان دیده نمی‌شود. با استفاده از فلش‌های سمت راست نوار زبانه‌ها می‌توانیم به زبانه‌هایی که مشاهده نمی‌شوند دسترسی داشته باشیم.

۲. نوار ابزار: بیشتر دستورها دارای آیکنی در یکی از نوارهای ابزار است که با کلیک کردن روی آن، دستور مربوط اجرا می‌شود.


۳. نوار منو: تقریباً همهی دستورها در حداقل یکی از منوهای مکانیکال دسکتاب دسته‌بندی شده‌اند که با کلیک کردن روی نام آن دستور در منوی مربوط می‌توانیم دستور را اجرا کنیم.

۴. منوی راست کلیک: در مکانیکال دسکتاب، منوی راست کلیک به صورت ناحیه‌ای عمل می‌کند؛ یعنی با توجه به موقعیت نشانگر ماوس، منوی راست کلیک نیز متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر، در هر محیط که باشیم منوی راست کلیک متفاوت خواهد بود. مثلاً با راست کلیک کردن در صفحه‌ی ترسیم (بدون انتخاب موضوع) می‌توانیم به بسیاری از دستورهای مورد نیاز برای کار در آن محیط دسترسی داشته باشیم.

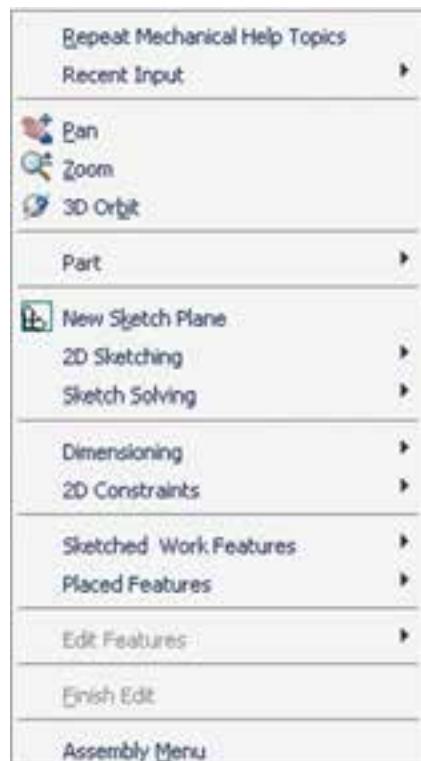


به زبانه‌های مربوطه در پنجره‌ی Options وجود دارد. مثلاً گزینه‌ی Part Options در منوی Part موجب باز شدن زبانه‌ی AM: Part در پنجره‌ی Options می‌شود.


برای باز کردن پنجره‌ی Options از منوی Assist>>Options نیز گزینه‌هایی برای دسترسی Drawing و Assembly، Part

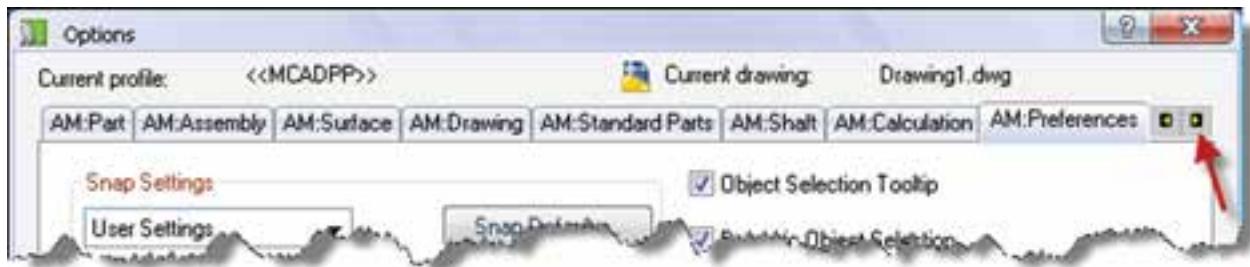

طرح‌های دوبعدی که اصطلاحاً به آن اسکچ یا ترسیمه گفته می‌شود، نقطه‌ی شروع مدل‌سازی قطعات و مجموعه‌های است. مثلاً برای مدل‌سازی یک مجموعه‌ی اتصال از ترسیم اسکچ زیر شروع می‌کنیم.

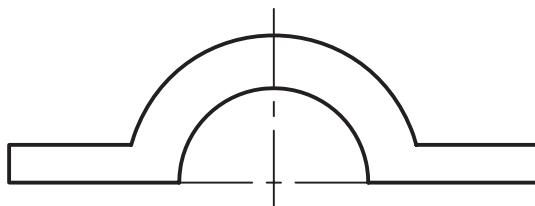


این طرح‌های دوبعدی برای قابل استفاده شدن در ایجاد مدل قطعات باید به پروفایل تبدیل شوند. شکل زیر همان طرح دوبعدی بالا را نشان می‌دهد که با استفاده از یک نمایه‌ی ترسیمی اصلی به مدل یک قطعه تبدیل شده است.

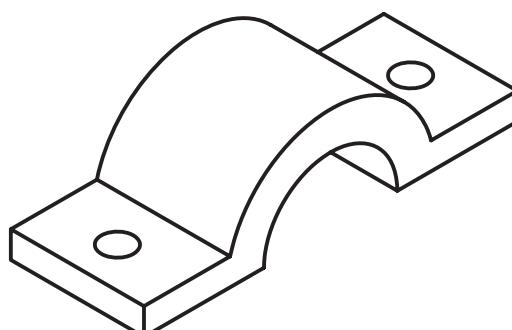

اصول عملیات ترسیم دورنمای طرح

هر مجموعه‌ی مکانیکی از تعدادی قطعه و احیاناً زیرمجموعه تشکیل شده است. هر زیرمجموعه دارای یک یا چند قطعه است. قطعات نیز از تعدادی عملیات طراحی، که به آن‌ها نمایه‌های ترسیمی و موضعی گفته می‌شود، درست شده‌اند. در هر قطعه حتماً یک نمایه‌ی ترسیمی اصلی وجود دارد. نمایه‌های ترسیمی از یک یا چند پروفایل و مسیر ایجاد می‌شود. برای ایجاد پروفایل و مسیر نیاز به ترسیم طرحی ساده یا اسکچ داریم.

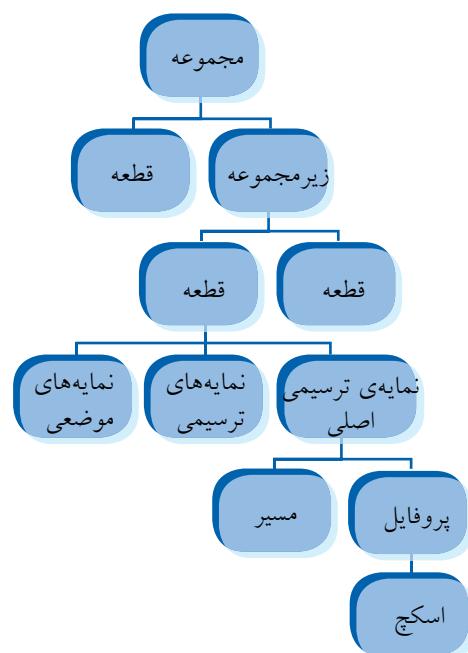

فرایند مدل‌سازی قطعه

فرایند طراحی و مدل‌سازی یک قطعه در مکانیکال

دستکتاب عبارت است از:

۱. انتخاب صفحه‌ی ترسیم
۲. ترسیم اسکچ یا ترسیمه
۳. تبدیل اسکچ به پروفایل
۴. قیدگذاری و اندازه‌گذاری
۵. ایجاد نمایه‌ی ترسیمی اصلی
۶. ایجاد نمایه‌های ترسیمی دیگر (تکرار مراحل ۱ تا ۴ برای هر نمایه‌ی ترسیمی ضروری است)
۷. ایجاد نمایه‌های موضعی (نمایه‌های موضعی نیازی به ترسیم اسکچ ندارند)


نکته

قبل از اقدام به ایجاد اسکچ باید قطعه‌ای را که قصد مدل‌سازی آن را داریم به خوبی تجزیه و تحلیل نموده و نمایه‌های ترسیمی و موضعی آن را مشخص کنیم. حجم کلی قطعه با استفاده از نمایه‌ی ترسیمی اصلی ساخته می‌شود. به عبارت دیگر، نمایه‌ی ترسیمی اصلی، روش مدل‌سازی قطعه را تعیین می‌کند.

روش‌های مدل‌سازی پایه که حجم اصلی قطعه را تشکیل می‌دهد عبارت‌اند از:


برجسته کردن پروفایل

در این روش پروفایل با یک اندازه‌ای مشخص به سمت بالا، پایین یا هر دو طرف برجسته می‌شود.

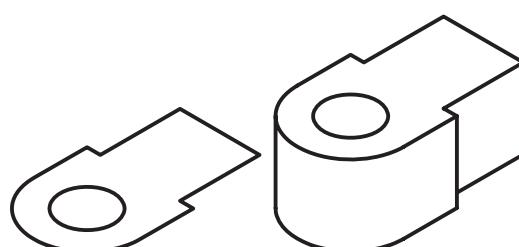

سپس با استفاده از یک نمایه‌ی موضعی سوراخ‌های آن را ایجاد کرده‌ایم.

با افزودن قطعات در یک مجموعه می‌توانیم مجموعه‌ها و زیرمجموعه‌های مونتاژی ایجاد کنیم.

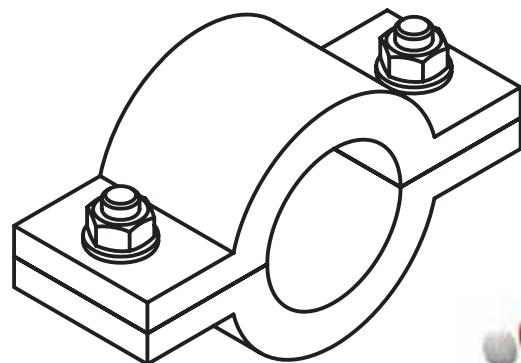

نکته


مکانیکال دستکتاب دارای دو محیط مدل‌سازی و مونتاژ است.

برای استفاده از محیط مونتاژ که پیش‌فرض مکانیکال است باید از دستور New در منوی File استفاده کنیم. این محیط دارای سه حالت Model برای مدل‌سازی قطعات مختلف، Scene برای ایجاد نقشه‌های انفجاری و Drawing برای ایجاد نقشه‌های دو بعدی است.

برای وارد شدن به محیط مدل‌سازی از دستور File در منوی New Part File استفاده می‌کنیم. این محیط تنها دارای دو حالت Model برای مدل‌سازی و Drawing برای ایجاد نقشه‌های دو بعدی است. بنابراین، چنانچه قصد مدل‌سازی تنها یک قطعه را داریم، از محیط مدل‌سازی استفاده می‌کنیم و اگر بخواهیم همه‌ی قطعات یک مجموعه را مدل‌سازی کنیم و از آن‌ها نقشه‌های ترکیبی بوجود آوریم از محیط مونتاژ استفاده می‌کنیم.

دوران دادن پروفایل

در این روش پروفایل حول یک محور با زاویه‌ای مشخص دوران می‌باید و مدل قطعه را ایجاد می‌کند.

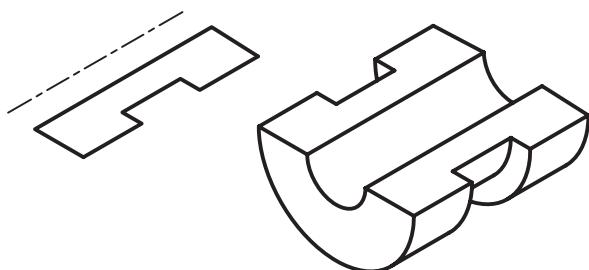

استفاده از منوی Design

منوی Design جانشین منوی Drawing در اتوکد شده است. استفاده از دستورهای این منو مانند استفاده از دستورهای اتوکد است.




استفاده از نوار ابزار 2D Sketching

برخی از دستورهای پرکاربرد ترسیمی و همین‌طور برخی دستورهای ویرایشی و دستورهای مورد نیاز برای ایجاد 2D Sketching اسکچ و تبدیل آن به پروفایل در نوار ابزار 2D Sketching جمع‌آوری شده است. بنا به اهمیت این نوار ابزار آیکنی برای احضار آن به نام Launches 2D Sketch Toolbar تعییه شده است.




حرکت دادن پروفایل در یک مسیر

در این روش، پروفایل در مسیری مشخص حرکت و مدل قطعه را ایجاد می‌کند. بنابراین، علاوه بر پروفایل، به مسیری دو بعدی یا سه بعدی نیز نیاز داریم.

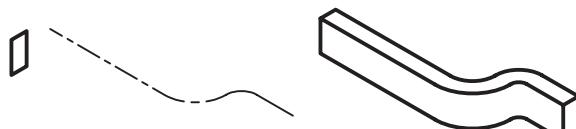


ایجاد مدل بین مقاطع


در این روش می‌توان با ایجاد پروفایل‌های مختلف در فواصل خاص و پر کردن فضای بین آنها مدل قطعه را ایجاد کرد. بنابراین، به چند پروفایل یا نقطه (که فقط در ابتدا و/یا انتهای پروفایل‌ها می‌توانیم استفاده کنیم) نیاز داریم.

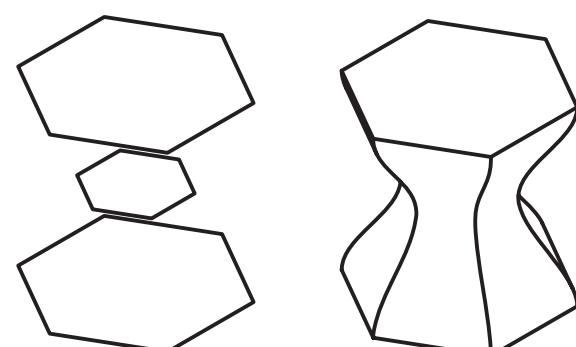

باشد. طرح‌های تودرتو نیز در صورتی که هم‌دیگر را قطع نکنند و جدا از هم نباشند، می‌توانند به عنوان پروفایل در نظر گرفته شوند. در شکل زیر، ردیف بالا اسکچ‌هایی قابل قبول هستند؛ در صورتی که اسکچ‌های ردیف دوم برای تبدیل به پروفایل مناسب نیستند.

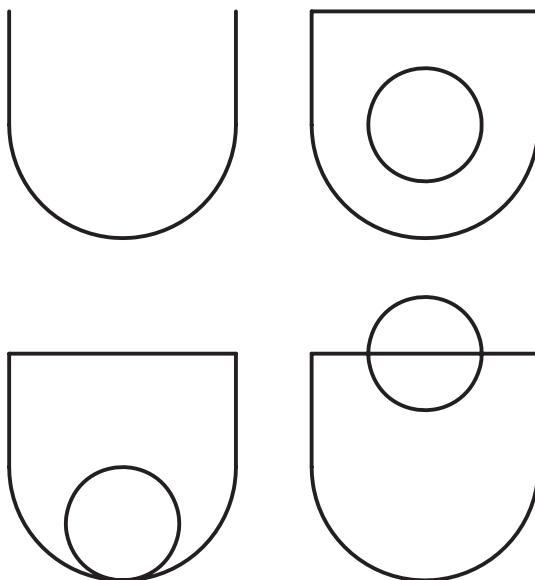

در مرحله‌ی اسکچ یا ترسیمه نیازی نیست تا طرح کاملاً دقیق و مطابق با اندازه ترسیم شود. البته شکل کلی طرح را باید در نظر بگیریم و از ترسیم طرح با اندازه‌هایی بسیار متفاوت نسبت به ابعاد واقعی قطعه خودداری کنیم. سیستم، هنگام تبدیل طرح اصلی به پروفایل به صورت خودکار، خطوط نزدیک به افقی را افقی و خطوط نزدیک به عمودی را عمودی در نظر می‌گیرد. حتی شکاف‌های خیلی باریک را می‌پوشاند و دنباله‌های کوتاه را حذف می‌کند. شکل زیر دو اسکچ را قبل و بعد از تبدیل به پروفایل نشان می‌دهد.

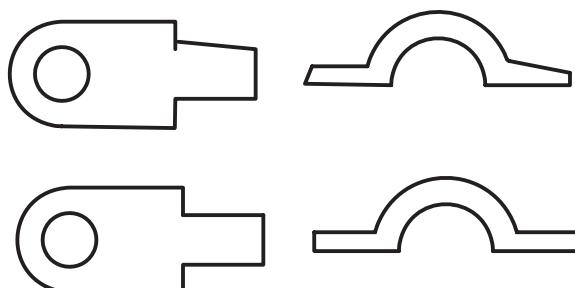

با استفاده از منوی راست کلیک

با راست‌کلیک کردن در پنجره‌ی ترسیم (در حالی که هیچ موضوعی انتخاب نشده باشد) منوی باز می‌شود که در برگیرنده‌ی دستورهای پرکاربرد به صورت دسته‌بندی شده است. دستورهای ترسیمی در زیر منوی 2D Sketching قرار دارد.



روش‌های دیگر استفاده از دستورهای ترسیمی تایپ کردن نام دستور یا مخفف آن در پنجره‌ی فرمان است.

نکته

البته، دستورهای مکانیکال دسکتاپ دارای نامی مخصوص به خود هستند که معمولاً با AM شروع می‌شوند. مثلًا نام دستور شماره‌گذاری قطعات در مکانیکال AMBALLOON است. یکی دیگر از روش‌های اجرای برخی دستورهای مرتبط، استفاده از منوی راست‌کلیک در مرورگر دسکتاپ است.

تبدیل طرح اصلی به پروفایل

بعد از ترسیم طرح اصلی باید آن را به پروفایل تبدیل کنیم تا مکانیکال آن را بشناسد. طرح اصلی می‌تواند باز یا بسته

ایجاد پروفایل های چندگانه

ایجاد پروفایل گروهی با استفاده از موضوعات مختلف Profile

Menu: Part \Rightarrow Sketch Solving \Rightarrow Profile


Tool bar: 2D Sketching \Rightarrow Profile 

Rigth: Sketch Solving \Rightarrow Profile

Command: AMPROFILE pp

این دستور در واقع حالت اصلی دستور پروفایل است و زمانی از آن استفاده می کنیم که بیش از یک موضوع در ایجاد پروفایل دخیل باشد.

پروفایل هایی که از موضوعات مختلفی تشکیل شده باشد با استفاده از این دستور ایجاد می شوند. مثلاً با ترسیم شکل زیر و تبدیل آن به دو پروفایل می توانیم در دو مرحله قطعه‌ی نشان داده شده را مدل سازی کنیم.

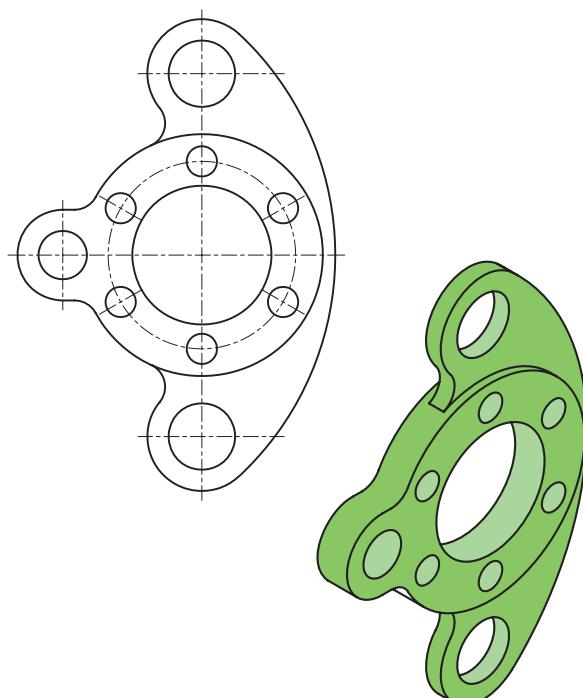

دستورهایی که جهت تبدیل طرح اصلی به پروفایل به کار

می بریم عبارت اند از:

ایجاد پروفایل تکی (آخرین موضوع رسم شده)

ایجاد پروفایل تکی با استفاده از آخرین موضوع ترسیم شده

Single Profile

Menu: Part \Rightarrow Sketch Solving \Rightarrow Single Profile

Tool bar: 2D Sketching \Rightarrow Single Profile 

Rigth: Sketch Solving \Rightarrow Single Profile

Command: AMPROFILE

از این دستور زمانی استفاده می کنیم که طرح اصلی به صورت یکپارچه ترسیم شده و آخرین موضوع ترسیمی نیز باشد. در این حالت، طرح به صورت خودکار به پروفایل تبدیل می شود و نیازی به انتخاب موضوع نداریم.

در هنگام تبدیل اسکچ به پروفایل مکانیکال دسکتاپ برخی قیدها را به پروفایل می افزاید؛ سپس از طریق خط فرمان تعداد قیدها و اندازه‌های مورد نیاز را برای این که پروفایل کاملاً مقید شود به صورت عبارت زیر اعلام می کند.

Solved under constrained sketch requiring 1 dimension or constraint.

معنی این عبارت مثالی این است که پروفایل نیاز به یک قید یا اندازه دارد تا کاملاً مقید شود.



در صورتی که قبل از طرح خود را در اتوکد ترسیم و ذخیره کرده باشیم می توانیم فایل نقشه را در مکانیکال دسکتاپ باز و آن را به پروفایل تبدیل کنیم. Edit با استفاده از فرمان ویندوزی Copy در منوی آن را کپی و در مکانیکال دسکتاپ Paste کنیم.


قیدگذاری هندسی

قبل از اعمال هر نوع قیدی باید بتوان قیدهای موجود را مشاهده کرد برای این کار از دستور Show Constraints استفاده می‌کنیم. این دستور در منوی


Part \Rightarrow 2D Constraints \Rightarrow Show Constraints

قرار دارد. با کلیک کردن روی آیکن  در نوار ابزار 2D Constraints نیز می‌توانیم قیدهای هندسی موجود را مشاهده کنیم.

البته، هنگام ایجاد اندازه‌گذاری با استفاده از دستور New Dimension نیز قیدهای هندسی قابل مشاهده است.

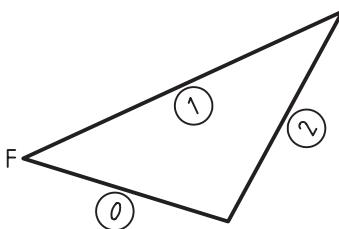

همان‌طور که در شکل فوق مشاهده می‌شود هر جزء دارای یک شماره است که شماره‌گذاری آن‌ها از ۰ شروع می‌شود. قیدهای موجود نیز در کنار هر جزء نمایش داده می‌شود. مثلاً حرف H روی خط افقی شکل زیر نمایش قید افقی است و نمایش T1 روی خط عمودی نمایش مماس بودن این خط با جزء شماره‌ی ۱ یعنی کمان است.

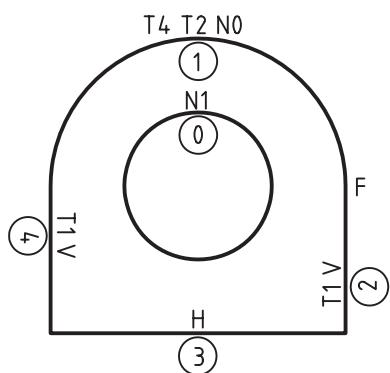

مقید کردن یک طرح و اجرای قیود


همان‌طور که ذکر شد، در هنگام ایجاد پروفایل تعداد قیدهای مورد نیاز در پنجره‌ی فرمان اعلام می‌شود. قید قانونی است که یک جزء را وادار می‌کند تا حالت، موقعیت، راستا، ارتباط یا اندازه‌ی خود را حفظ کند. در مکانیکال دسکتاب سه نوع قید وجود دارد: هندسی، ابعادی و موئناز.

آیا می‌دانید

تعداد روش‌هایی که یک جزء را تغییر می‌دهد درجهات آزادی آن جزء می‌نامند. یک ذره در فضای تواند در سه محور حرکت کند و یا حول همین محورها بچرخد. بنابراین دارای شش درجهی آزادی است. یک دایره را می‌توان با تغییر موقعیت مرکز و تغییر

شعاع آن تغییر داد؛ بنابراین، دایره دو درجه آزادی دارد. اگر مرکز دایره را ثابت و شعاع آن را معین کنیم دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد و آن را «کاملاً مقید» می‌نامیم.

چنانچه اندازه‌ی قیدها روی پروفایل متناسب نیست پنجره‌ی Options وزبانه‌ی AM: Part را باز کنید و در آن روی Constraint کلیک کنید تا پنجره‌ی Constraint Display Size باز شود. با استفاده از اسلایدر موجود در این پنجره اندازه‌ی قیدها را به اندازه‌ی مورد نیاز درآورید.

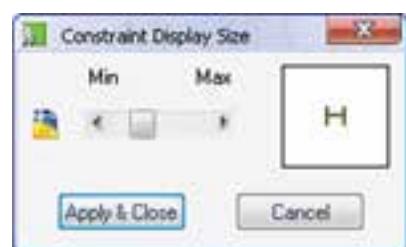



حذف قیدهای ناخواسته

با استفاده از دستور Delete Constraints می‌توانیم قیدهای غیرقابل نیاز را حذف کنیم. هنگام استفاده از این دستور به اعلام تعداد قیدهای مورد نیاز در خط فرمان توجه کنید. با استفاده از گزینه‌ی All می‌توانیم تمامی قیدهای هندسی را حذف کنیم. از گزینه‌ی Size نیز برای تغییر اندازه قیدها در پروفایل استفاده می‌کنیم.

روش‌های دسترسی به انواع قیدهای هندسی عبارت‌اند از: استفاده از منوی Part و انتخاب زیرمنوی 2D Constraints؛ نوار ابزار 2D Constraints منوی راست‌کلیک و انتخاب گزینه‌ی 2D Constraints.

قید افقی

با استفاده از گزینه‌ی Horizontal می‌توانیم خط، بیضی یا اجزای یک کثیرالمنحنی را افقی کنیم. علامت این قید حرف H است که روی جزء مورد نظر قرار می‌گیرد. بیضی یا کمان بیضی بعد از پذیرفتن قید افقی طوری قرار می‌گیرد که راستای قطر بزرگ آن افقی شود. در کثیرالمنحنی راستای مماس آن جزئی که قید افقی می‌پذیرد، افقی می‌شود. در شکل زیر جزء شماره‌ی 0 را در اسکچ‌های مختلف قبل و بعد از پذیرفتن قید افقی مشاهده می‌کنیم.

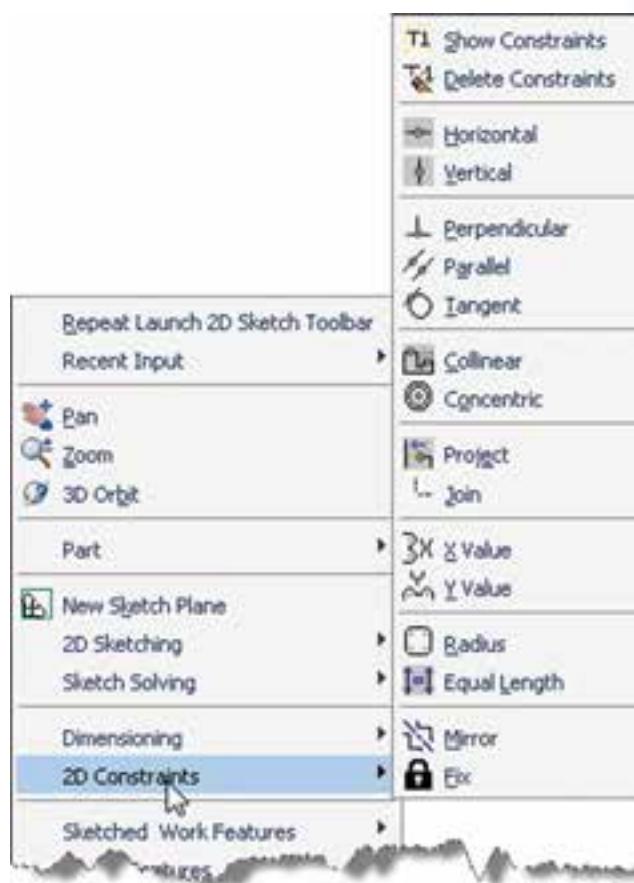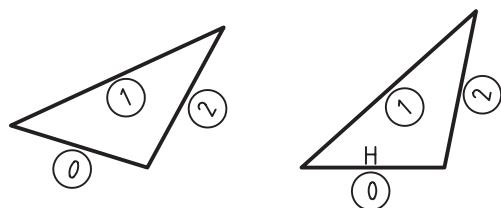


آیا می‌دانید

با استفاده از دستور AMADDCON که تخلص آن جزاست نیز می‌توانیم به صورت خط فرمانی قیدگذاری هندسی انجام دهیم.


```
Command: AMADDON  
Enter an option [Hor/Ver/  
PErp/PAr/Tan/CL/CN/PRoj/Join/  
XValue/YValue/Radius /Length/  
Mir/Fix/eXit] <eXit>:
```

دیگر عمود کنیم. علامت این قید حرف L است که همراه با یک عدد که معرف جزئی است که تعامد نسبت به آن انجام شده است، روی جزء مورد نظر قرار می‌گیرد. مثلاً در شکل زیر، خطوط شماره‌ی ۰ و ۲ نسبت به خط شماره‌ی ۱ عمود شده‌اند. در اجرای این قید جزء اول تغییر می‌کند و جزء دوم ثابت باقی می‌ماند.

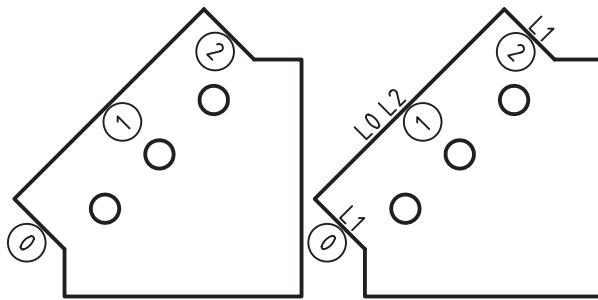


قید توازی

با استفاده از گزینه‌ی Parallel می‌توانیم خط، بیضی یا اجزای یک کثیرالمنحنی را با یک جزء دیگر موازی کنیم. علامت این قید حرف P است که همراه با یک عدد که معرف جزئی است که توازی نسبت به آن انجام شده است، روی جزء مورد نظر قرار می‌گیرد. مثلاً در شکل زیر خط شماره‌ی ۰ با خط شماره‌ی ۲ موازی شده است. در اجرای این قید نیز مانند قید تعامد جزء اول راستای خود را تغییر می‌دهد تا با جزء دوم موازی شود.

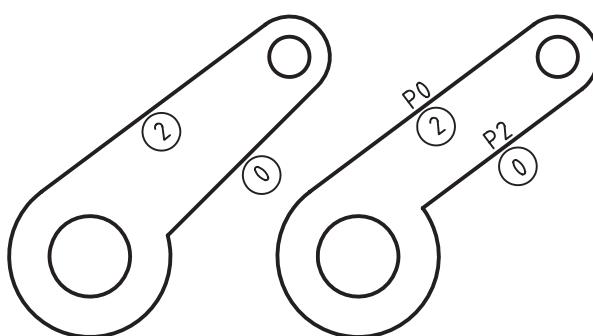

قید عمودی

با استفاده از گزینه‌ی Vertical می‌توانیم خط، بیضی یا اجزای یک کثیرالمنحنی را عمودی کنیم. علامت این قید حرف V است که روی جزء مورد نظر قرار می‌گیرد. روش استفاده و کاربرد قیدهای افقی و عمودی شبیه است.

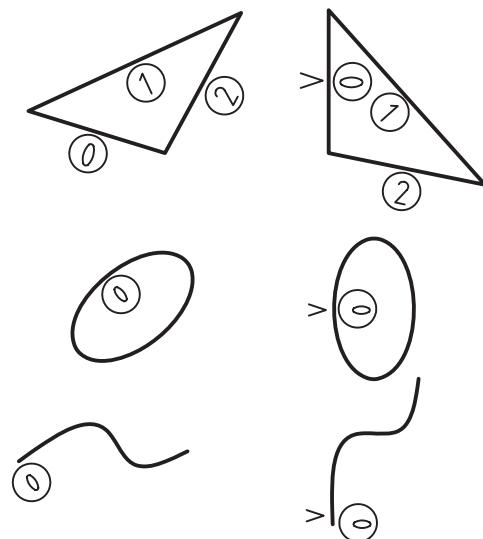

قید فیکس یا قفل کردن

با استفاده از گزینه‌ی Fix می‌توانیم یک نقطه یا کل یک جزء را ثابت کنیم تا با گذاشتن قیدهای دیگر تغییر نکند. علامت این قید حرف F است که روی جزء مورد نظر قرار می‌گیرد.


قیدهای افقی، عمودی و فیکس تنها روی یک جزء به تنهایی اثر می‌گذارد. هر پروفایل باید یک قید فیکس داشته باشد.

قید تعامد

با استفاده از گزینه‌ی Perpendicular می‌توانیم خط، بیضی یا اجزای یک کثیرالمنحنی را نسبت به یک جزء



قید مماس

با استفاده از گزینه Tangent می‌توانیم کمان، دایره، بیضی و نقاط کاری را با هم هم‌مرکز کنیم. علامت این قید حرف N است که همراه با یک عدد که معرف جزئی است که با آن هم‌مرکز شده است روی جزء مورد نظر قرار می‌گیرد. مثلاً در شکل زیر دایره‌ی شماره‌ی 3 با کمان شماره‌ی 4 هم‌مرکز شده است.

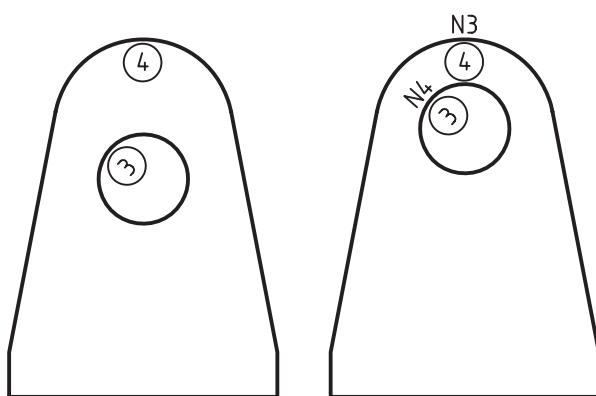


قید تصویر کردن

با استفاده از گزینه Project می‌توانیم نقاط خط، کمان، دایره، بیضی و کثیرالمنحنی را روی یک جزء دیگر تصویر کنیم. علامت این قید حرف J است که روی جزئی که روی آن تصویر می‌شود قرار می‌گیرد. مثلاً در شکل زیر، مرکز کمان شماره‌ی 6 روی [امتداد] خط شماره‌ی 4 تصویر شده است.

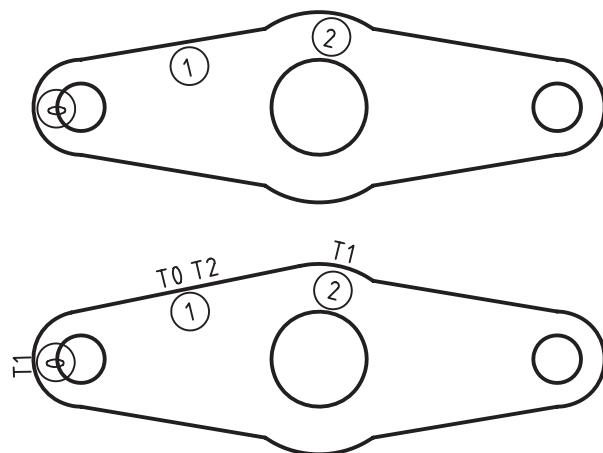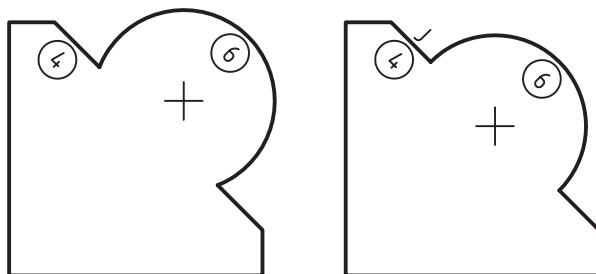

قید هم‌راستایی

با استفاده از گزینه Collinear می‌توانیم خط، و اجزای کثیرالمنحنی را با یک جزء دیگر هم‌راستا کنیم. علامت این قید حرف C است که همراه با یک عدد که معرف جزئی است که با آن هم‌راستا شده است روی جزء مورد نظر قرار می‌گیرد. مثلاً در شکل زیر خط شماره‌ی 0 با خط شماره‌ی 4 هم‌راستا شده است.

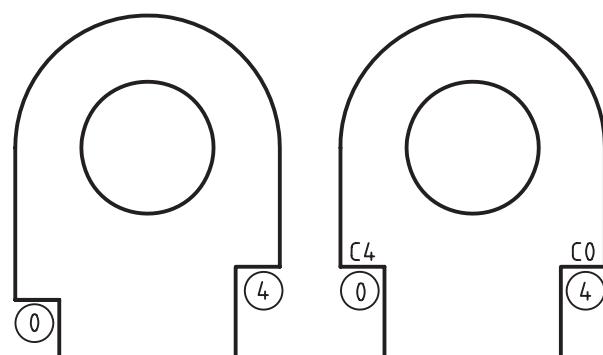


نکته

برای انتخاب دایره‌ها نیازی به استفاده از گیره‌های شیئی نیست و کافی است خود دایره‌ها را انتخاب کنیم.


قید اتصال

با استفاده از گزینه‌ی Join می‌توانیم نقاطِ خط، کمان، دایره، بیضی و کثیرالمنحنی را به یکدیگر متصل کنیم. این قید عالمتی ندارد. در شکل زیر نقطه‌ی انتهای خط شماره‌ی 1 با نقطه‌ی بالای خط شماره‌ی 2 متصل شده است.

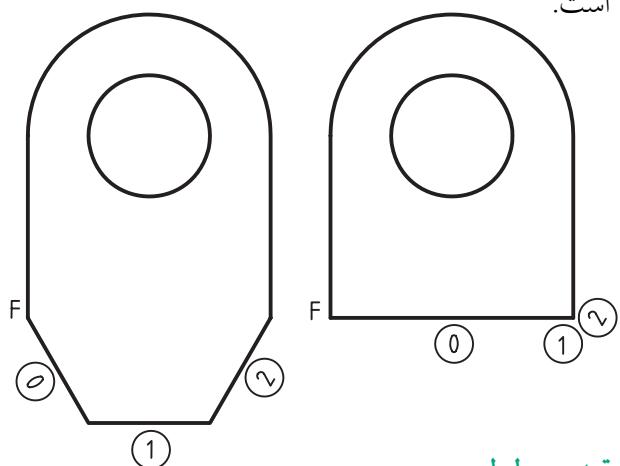


قید هم طولی

با استفاده از گزینه‌ی X Value می‌توانیم مختصات X مرکز دایره و کمان و همچنین نقاطِ انتهایی خط، کمان و کثیرالمنحنی را با یکدیگر یکسان کنیم. عملکرد این قید مانند قید عمودی است و علامت آن حرف X است که روی اجزائی که با هم هم طول شده‌اند قرار می‌گیرد. مثلاً در شکل زیر مرکز دایره‌های شماره‌ی 9 و 8 در راستای عمودی قرار گرفته‌اند.

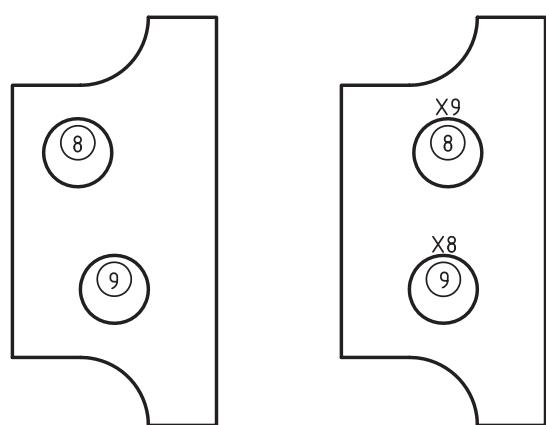


قید هم شعاعی

با استفاده از گزینه‌ی Radius می‌توانیم شعاع دایره‌ها و کمان‌ها را با هم برابر کنیم. علامت این قید حرف R است که روی اجزائی که با هم هم شعاع شده‌اند قرار می‌گیرد. مثلاً در شکل زیر شعاع دایره‌های شماره‌ی 1 تا 3 با شعاع دایره‌ی شماره‌ی 0 و شعاع کمان‌های شماره‌ی 7 تا 9 با شعاع کمان شماره‌ی 6 برابر شده است.

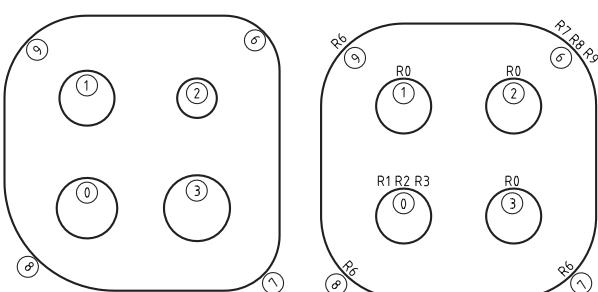

قید تساوی طول

با استفاده از گزینه Equal Length می‌توانیم طول خطوط و اجزاء کثیرالمنحنی را با هم یکسان کنیم. علامت این قید حرف E است که روی خطوطی که طول آنها با هم مساوی شده است قرار می‌گیرد. مثلاً در شکل زیر طول خط شماره ۹ با طول خط شماره ۱ و طول خط شماره ۴ با طول خط شماره ۰ برابر شده است.

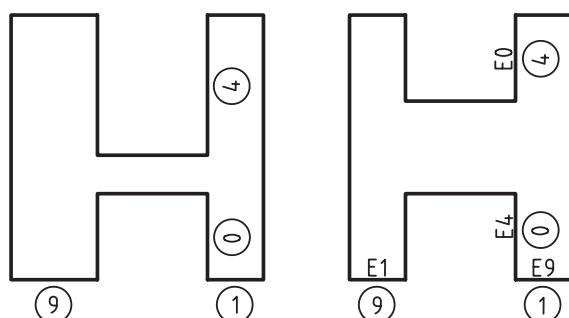

اندازه‌گذاری یک پروفایل یا قیدگذاری ابعادی

اندازه‌گذاری نیز نوعی قیدگذاری است. این قیدها طول، فاصله، زاویه، قطر و شعاع اجزاء را تعیین می‌کنند.

آیا می‌دانید

در مکانیکال دسکتاپ سه نوع اندازه‌گذاری وجود دارد: پارامتریک که می‌تواند ابعاد و موقعیت قطعه را کنترل کند؛ رفرنس که تغییری در قطعه ایجاد نمی‌کند اما تغییرات آن را منعکس می‌کند؛ و مشارکتی که نه توانایی کنترل قطعه را دارد و نه تغییرات آن را منعکس می‌کند. اندازه‌هایی که با دستورهای اتوکد درج می‌شود مشارکتی هستند.


اندازه‌گذاری پارامتریک با استفاده از دستور New Dimension

در مکانیکال دسکتاپ برای اندازه‌گذاری پارامتریک از دستور New Dimension استفاده می‌کنیم. این دستور تنها در محیط مدل‌سازی و برای ایجاد اندازه‌گذاری پارامتریک فعال است.

قید تقارن


با استفاده از گزینه Mirror می‌توانیم اجزای مختلف یک اسکچ را نسبت به یک خط تقارن متقارن کنیم. خط تقارن باید بخشی از اسکچ باشد. در صورت نیاز می‌توان از Construction Line در ایجاد اسکچ استفاده کرد. علامت این قید حرف M است که به صورتی که در شکل زیر نشان داده شده است روی اجزاء متقارن و خط تقارن قرار می‌گیرد. در این شکل خط شماره ۲ نسبت به خط تقارن شماره ۰ با خط شماره ۱ متقارن شده است.

با اجرای قید تقارن هیچ جزء جدیدی ایجاد نمی‌شود. بنابراین، باید همه‌ی اجزاء در اسکچ موجود باشد و این قید تنها آنها را متقارن می‌سازد.

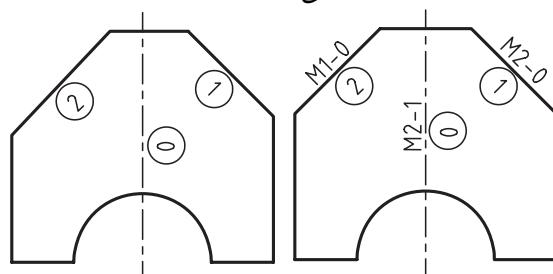


مراحل اندازه‌گذاری زاویه‌ای

۱. دستور New Dimension را اجرا می‌کنیم.
۲. در نزدیکی وسط ضلع اول کلیک می‌کنیم.
۳. در نزدیکی وسط ضلع دوم کلیک می‌کنیم.
۴. جایی که می‌خواهیم عدد اندازه قرار گیرد، کلیک می‌کنیم.
۵. عدد اندازه مورد نظر را تایپ یا با ایتر کردن تأیید می‌کنیم.
از گزینه‌ی aNgle نیز می‌توانیم برای اندازه‌گذاری زاویه‌ای استفاده کنیم.

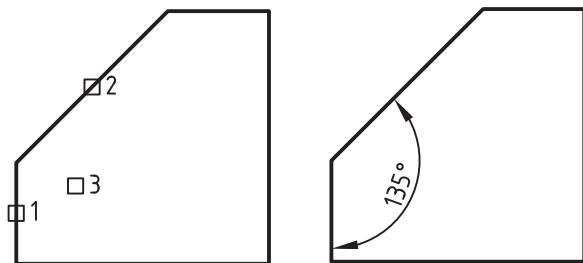

مراحل اندازه‌گذاری موازی

۱. دستور New Dimension را اجرا می‌کنیم.
۲. روی خط اول کلیک می‌کنیم.
۳. روی خط دوم کلیک می‌کنیم.
۴. جایی که می‌خواهیم عدد اندازه قرار گیرد، کلیک می‌کنیم.
۵. گزینه‌ی Par را با تایپ کردن حرف P انتخاب می‌کنیم.
۶. عدد اندازه مورد نظر را تایپ یا عدد جاری را با ایتر کردن تأیید می‌کنیم.

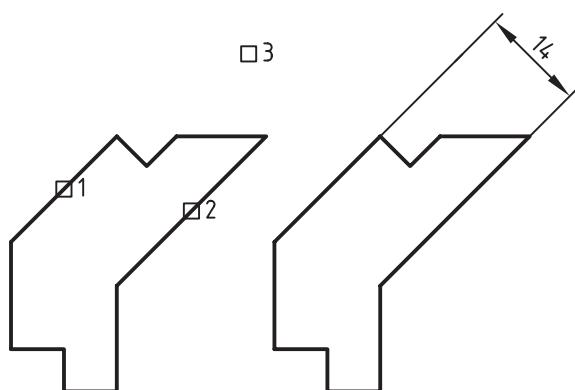

هنگام استفاده از این دستور قیدهای هندسی روی پروفایل قابل مشاهده هستند که به تصمیم‌گیری برای تعیین اندازه‌ها کمک می‌کند.

اندازه‌گذاری پارامتریک New Dimension

Menu: Part⇒Dimensioning⇒New Dimension

Tool bar: 2D Constraints⇒New Dimension

Rigth: Dimensioning⇒New Dimension

Command: AMPARDIM ii

Select first object:
Select second object or place dimension:


Enter dimension value or
[Undo/Hor/Ver/Align/Par/aNgle/
Ord /Diameter/pLace] <xx>:

مراحل اندازه‌گذاری خطوط افقی و عمودی، شعاع کمان و قطر دایره

۱. دستور New Dimension را اجرا می‌کنیم.
۲. روی موضوع کلیک می‌کنیم.
۳. جایی که می‌خواهیم عدد اندازه قرار گیرد، کلیک می‌کنیم.
۴. عدد اندازه مورد نظر را تایپ یا عدد جاری را با ایتر کردن تأیید می‌کنیم.


نکته

از همین روش برای اندازه‌گذاری مایل نیز می‌توانیم استفاده کنیم. اما باید توجه داشته باشیم هنگام انتخاب خط، در نزدیکی وسط آن کلیک کنیم.

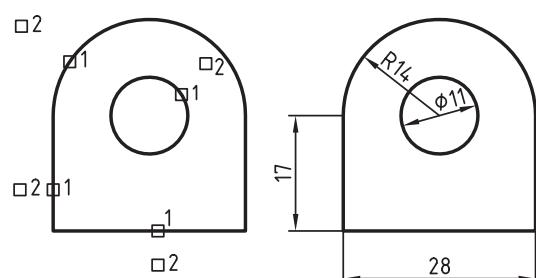

۵. عدد اندازه‌ی مورد نظر را تایپ یا عدد جاری را با ایتر کردن تأیید می‌کنیم.

۶. همین فرایند را برای بقیه‌ی اندازه‌ها تکرار می‌کنیم.

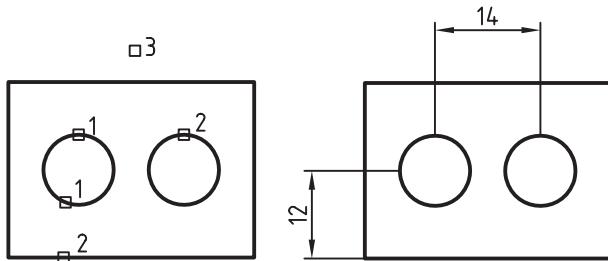


ویرایش پروفایل

بعد از ایجاد پروفایل و احتمالاً استفاده از آن در مدل‌سازی قطعه ممکن است نیاز به ویرایش آن داشته باشیم. برای این کار، چنانچه در حالت ویرایش اسکچ اسکچ نباشیم، روی پروفایل مورد نظر در مرورگر دسکتاپ دوبار کلیک می‌کنیم یا گزینه‌ی Edit Sketch را از منوی راست کلیک انتخاب می‌کنیم.



این عمل موجب می‌شود تا پروفایل با همه‌ی اندازه‌های خود به نمایش درآید. در این حالت، آن نمایه‌ای که از پروفایل مورد نظر استفاده کرده است به رنگ زرد نمایش داده می‌شود که نشانه‌ی نیاز قطعه برای بهروز شدن است.

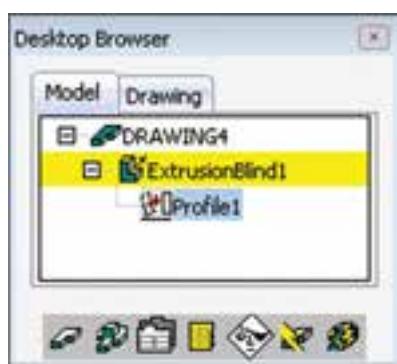

مراحل اندازه‌گذاری مختصاتی

۱. دستور New Dimension را اجرا می‌کنیم.

۲. روی خط عمودی کلیک می‌کنیم.

۳. در جایی پایین خط کلیک می‌کنیم.

۴. اندازه‌ی مختصاتی صفر درج می‌شود، آن را تأیید می‌کنیم.

۵. روی موضوع دوم کلیک می‌کنیم.

۶. عدد اندازه‌ی مورد نظر را تایپ یا عدد جاری را با


ایتر کردن تأیید می‌کنیم.

۷. مراحل ۵ و ۶ را تا آخر کار تکرار می‌کنیم.


برای مختصات عمودی نیز کافی است ابتدا خط

افقی را انتخاب کنیم. گزینه‌ی Ord نیز برای همین نوع

اندازه‌گذاری به کار می‌رود.

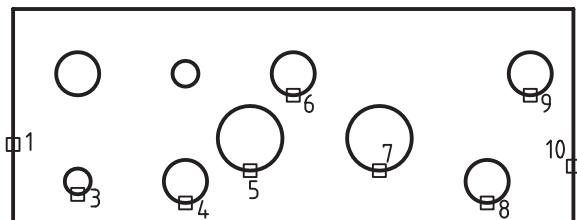

۰۲

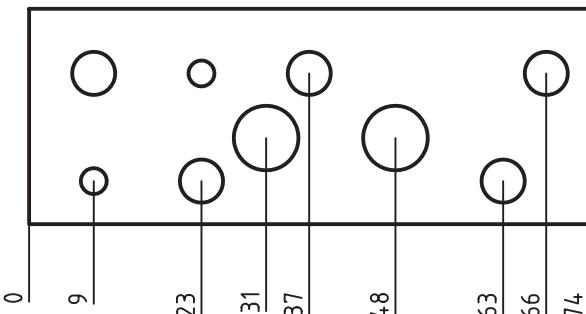

مراحل اندازه‌گذاری بین دو موضوع

۱. دستور New Dimension را اجرا می‌کنیم.

۲. روی موضوع اول کلیک می‌کنیم.

۳. روی موضوع دوم کلیک می‌کنیم.

۴. جایی که می‌خواهیم عدد اندازه قرار گیرد کلیک می‌کنیم.

از دستور Append که در واقع گزینه‌ای از دستور AMRSOLVESK نیز هست زمانی استفاده می‌شود که جزء جدیدی به پروفایل افزوده شده باشد و بخواهیم آن را مجدداً به مکانیکال بشناسانیم. بعد از اجرای دستور Append اجزاء پروفایل هایلایت می‌شود و ما باید اجزاء جدیدی را که می‌خواهیم به پروفایل اضافه شود را انتخاب کنیم.

تبديل نقشه‌های دو بعدی اتوکد به پروفایل‌های مکانیکال دسکتاپ

همان طور که مشاهده کردیم ترسیم اسکچ عمدتاً با استفاده از دستورهای اتوکدی مکانیکال دسکتاپ صورت می‌پذیرد. گاهی ترسیمات دو بعدی را قبلاً در اتوکد ترسیم کرده‌ایم و می‌خواهیم از آن‌ها در ایجاد پروفایل استفاده کنیم. روش تبدیل این نوع ترسیمات به شرح زیر است: از آنجایی که نوع فایل اتوکد و مکانیکال مشترک است به راحتی می‌توانیم فایل اتوکدی را در مکانیکال دسکتاپ باز کنیم (Open) و با استفاده از دستور Profile موضوع‌های دو بعدی مورد نظر را به پروفایل تبدیل کنیم.

اگر اسکچ مورد نظر بخشی از یک فایل بزرگ در اتوکد باشد می‌توانیم آن را انتخاب و با استفاده از دستورهای Cut یا Copy در منوی Edit آن را در کلیپبرد ویندوز ذخیره کنیم و در محیط مکانیکال دسکتاپ با استفاده از دستور Paste در منوی Edit آن را در صفحه‌ی ترسیم درج کنیم.

اکنون می‌توانیم ویرایش‌های مورد نظر را روی پروفایل اعمال کنیم. چنانچه حین ویرایش ساختار پروفایل تغییری نکند و صرفاً شکل و ابعاد آن تغییر کند کافی است بعد از اعمال تغییرات روی آیکن Update Part (آیکن دوم از سمت راست در پایین مرورگر دسکتاپ  کلیک کنیم تا تغییرات در پروفایل و مدل اعمال شود.

چنانچه تغییرات اعمال شده ساختار پروفایل را تغییر دهد، یعنی جزئی به پروفایل اضافه شود یا جزئی از آن کم شود، قبل از استفاده از Update Part باید پروفایل را مجدداً به سیستم بشناسانیم. برای این کار از دستورهای Re-Solve و Append در منوی راست کلیک استفاده کنیم.

آیا می‌دانید



با اجرای دستور Re-Solve می‌توانیم تعداد قیدهای مورد نیاز را نیز در خط فرمان مشاهده کنیم.

شناسایی مجدد پروفایل‌های تغییر یافته

Re-Solve

Menu: Part⇒SKetch Solving⇒Re-Solve

Tool bar: 2D Constraints⇒Re-Solve



2D Sketching⇒Re-Solve

Righth: Re-Solve ⇒ Sketch Solving


Command: AMRSOLVESK

Enter an option [Append/Solve sketch]<Sketch>:

دستور کار شماره ۱

ایجاد یک پروفایل کاملاً مقید


(۱۲۰ دقیقه)

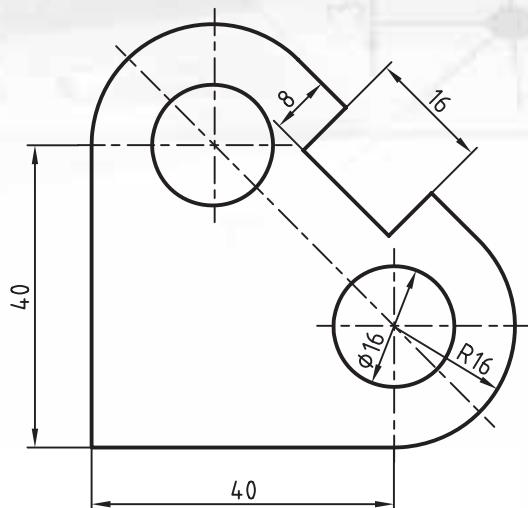

مراحل ترسیم

۱. با استفاده از دستورهای ترسیمی و ویرایشی شکل کنید و ایتر بزنید تا اسکچ به یک پروفایل تبدیل شود.
۲. با استفاده از دستور Delete Constraints تمام قیدهای اضافه را حذف کنید. (ممکن است برخی از قیدها لازم باشد اما به جهت اطمینان و آموزش بهتر است با استفاده از گزینه‌ی All همه‌ی قیدها حذف شود.)
۳. گوشه پایین سمت چپ را فیکس کنید. قید Fix را اجرا و روی گوشه پایین سمت چپ کلیک کنید.
۴. قید Horizontal را اجرا و خط افقی را انتخاب کنید تا قید افقی به آن نسبت داده شود.
۵. قید Vertical را اجرا و خط عمودی را انتخاب کنید تا قید عمودی به آن نسبت داده شود.

۶. کل شکل را انتخاب کنید و در خط فرمان pp را تایپ کلی پروفایل را به صورت تقریبی ترسیم کنید.

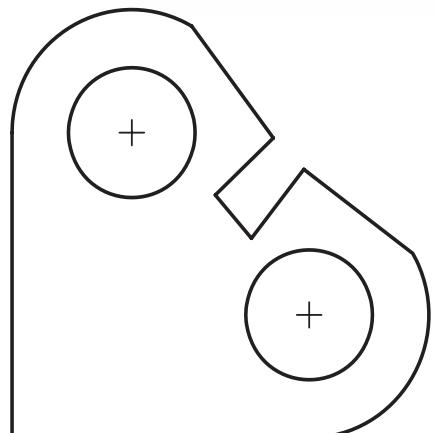

۷. کل شکل را انتخاب کنید و در خط فرمان pp را تایپ

فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستور کار را در CD مشاهده کنید

۱۵. دستور New Dimension را اجرا کنید و خط عمودی را انتخاب و سمت راست آن برای درج عدد اندازه کلیک کنید. پس از نمایش عدد اندازه عدد ۴۰ را تایپ و ایتر کنید.

۱۶. مانند مرحله‌ی قبل خط مایل کف شیار را انتخاب و بالای آن برای درج عدد اندازه کلیک کنید. گزینه‌ی Align را از منوی راست کلیک انتخاب کنید تا اندازه به صورت موازی شیار درج شود. پس از نمایش عدد اندازه عدد ۱۶ را تایپ و ایتر کنید.

۱۷. روی یکی از دایره‌ها و خارج آن برای درج عدد اندازه کلیک کنید. پس از نمایش عدد اندازه عدد ۱۶ را تایپ و ایتر کنید تا اندازه قطر دایره درج شود.

۱۸. روی یکی از کمان‌ها کلیک و شعاع آن را به اندازه ۱۶ درج کنید.

۱۹. یکی از دیواره‌های شیار را انتخاب و بالای آن برای درج عدد اندازه کلیک کنید. با تایپ کردن حرف A گزینه‌ی Align را انتخاب کنید تا اندازه به صورت موازی شیار درج شود. پس از نمایش عدد اندازه عدد ۸ را تایپ و ایتر کنید.

۲۰. دستور Sketch Solving >> Resolve را از منوی راست کلیک اجرا و به پیغامی که در خط فرمان درج می‌شود دقت کنید. این پیغام نشانه‌ی کاملاً مقید بودن پروفایل است.

Solved fully constrained sketch.

۲۱. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۷. قید Tangent را اجرا و خط عمودی و کمان بالا را انتخاب کنید تا قید مماس بین آن‌ها اعمال شود.

۸. بین کمان بالا و خط مایل و بین کمان پایین و خط مایل و همین‌طور بین خط افقی و کمان نیز قید مماس اعمال کنید.

۹. با استفاده از قید Concentric دایره‌ی بالا را با کمان بالا و دایره‌ی پایین را با کمان پایین هم مرکز کنید.


۱۰. قید Collinear را اجرا و دو خط مایل مماس را به ترتیب انتخاب کنید تا قید هم‌راستایی بین آن‌ها اعمال شود.

۱۱. با استفاده از قید Parallel خط کف شیار را با خط مایل مماس موازی کنید.

۱۲. با استفاده از قید Perpendicular خطوط دیواره‌ی شیار را با خط کف آن عمود کنید.

۱۳. قید Equal Length را اجرا و دو خط افقی و عمودی را به ترتیب انتخاب کنید تا قید هم‌طولی بین آن‌ها اعمال شود. همین قید را بین خطوط مایل مماس نیز اجرا کنید.


۱۴. با استفاده از قید Radius کمان‌های مماس را با یکدیگر هم‌شعاع کنید. همین قید را بین دو دایره نیز اجرا کنید تا آن‌ها نیز هم‌اندازه شوند. در این مرحله پروفایل به صورت زیر مشاهده می‌شود.

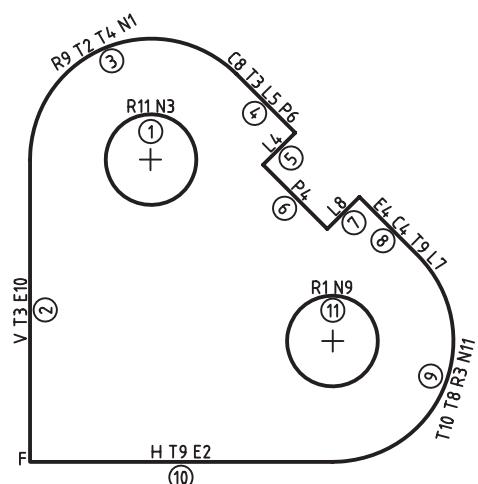

دستور کار شماره ۲

ایجاد یک پروفایل مقید

(۹۰ دقیقه)

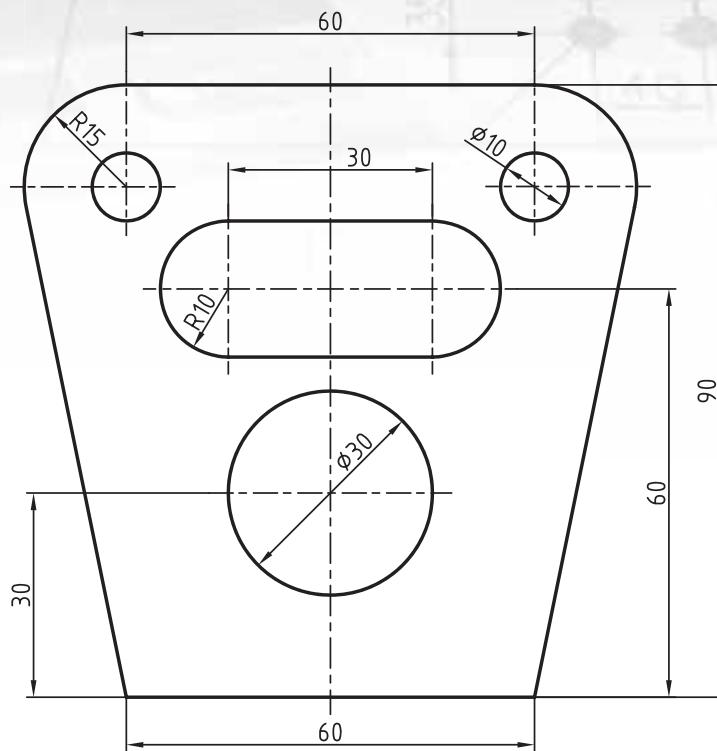

مراحل ترسیم

۳. مانند دستور کار شماره ۱ قیدهای اضافه را حذف کنید و قیدهای مورد نیاز را به پروفایل اضافه کنید.
۴. پروفایل را اندازه‌گذاری کنید.
۵. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۱. ابتدا اسکچ را با استفاده از دستورهای Arc ، Line ، Circle و Trim ترسیم و در صورت نیاز با استفاده از دستورهای Fillet یا Trim تکمیل کنید. خط تقاضن را با استفاده از Construction Line ترسیم کنید.
۲. کل اسکچ را انتخاب و با استفاده از دستور Profile آن را به یک پروفایل تبدیل کنید.

فیلم آموزشی


فیلم مراحل این دستور کار را در CD مشاهده کنید



دستور کار شماره‌ی ۳

تبدیل یک ترسیم اتوکد به پروفایل مکانیکال دسکتاپ

(۹۰ دقیقه)

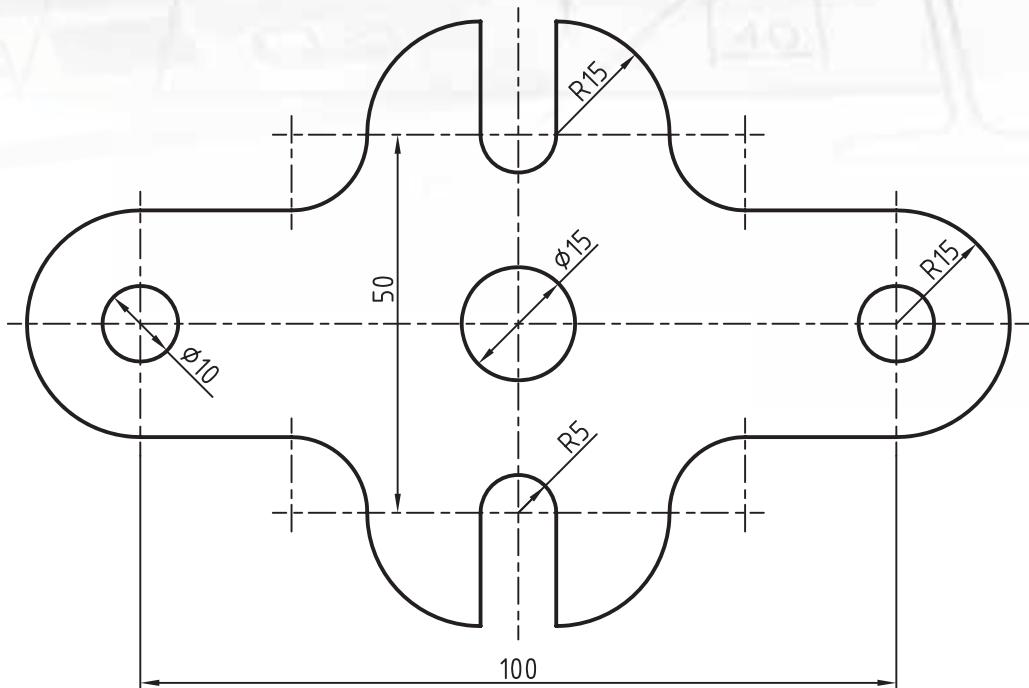

مراحل ترسیم

۱. طرح را در محیط دو بعدی اتوکد ترسیم کنید.
۲. فایل را به نامی لذخواه در دسکتاپ ذخیره کنید و از اتوکد خارج شوید.
۳. در مکانیکال با استفاده از دستور Open فایل مذکور را باز کنید.
۴. مانند دستور کار شماره‌ی ۱ اسکچ را به پروفایل تبدیل و آن را کاملاً مقید کنید.
۵. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

فیلم آموزشی

فیلم مراحل این دستور کار را در CD مشاهده کنید



ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. برای استفاده از محیط مونتاز از چه دستوری استفاده می‌شود؟

الف) Scene
ب) New

ج) New Part File
د) Drawing

۲. چنانچه قصد مدل‌سازی تنها یک قطعه را داشته باشیم از کدام محیط استفاده می‌کیم؟

الف) مدل‌سازی
ب) مونتاز

ج) Scene
د) Drawing

۳. جلو برخی دستورها سه نقطه (...) قرار دارد، این معرف چیست؟

الف) آن دستور دارای یک زیرمنو است.
ب) راهی میان برای اجرای آن دستور است.

ج) اجرای آن دستور به صورت یک پنجره.
د) با نگه داشتن آن برخی از حروف نام منوها زیرخط دار می‌شوند.

۴. در اجرای قید تعامل کدام جزء ثابت می‌ماند و کدام جزء عمود می‌شود؟

الف) جزء اول ثابت باقی می‌ماند.
ب) جزء دوم ثابت باقی می‌ماند

ج) تفاوتی نمی‌کند.
د) هر کدام از اجزاء که به راستای افقی یا عمودی نزدیک‌تر بود ثابت باقی می‌ماند.

۵. آیا در روش ایجاد مدل بین مقاطع می‌توان از نقطه استفاده کرد؟

الف) بله، تفاوتی بین نقطه و پروفایل‌های دیگر نیست.

ب) خیر، به هیچ عنوان.

ج) تنها در ابتدا و/یا انتهای.

د) تنها از یک نقطه می‌توان استفاده کرد.

۶. روش‌های مدل‌سازی پایه که حجم اصلی قطعه را تشکیل می‌دهد نام ببرید.

۷. دوران دادن پروفایل را تعریف کنید.

۸. روش‌های دسترسی به دستورهای ترسیمی را در مکانیکال دسکتاب نام ببرید.











۹. دستورهای اصلی مکانیکال دسکتاب عمدتاً با چه حروفی شروع می‌شوند؟

۱۰. آیا می‌توان اسکچ‌های باز را نیز به پروفایل تبدیل کرد؟ توضیح دهید.


۱۱. pp تخلص چه دستوری است؟
۱۲. قید را تعریف کنید.
۱۳. در مکانیکال دسکتاپ چند نوع قید هندسی داریم؟ نام ببرید.
۱۴. چنانچه روی مرکز یک دایره قید فیکس اعمال شود، چند درجه آزادی آن سلب می‌شود؟
۱۵. چگونه می‌توان قیدهای موجود روی پروفایل را مشاهده کرد؟
۱۶. قید هم مرکزی را توضیح دهید.
۱۷. چنانچه بخواهیم دو دایره را در راستای عمودی قرار دهیم از چه نوع قیدی استفاده می‌کنیم؟
۱۸. تفاوت اندازه‌گذاری پارامتریک با اندازه‌گذاری غیر پارامتریک چیست؟
۱۹. یک پروفایل استفاده شده را چگونه می‌توان ویرایش کرد؟
۲۰. چنانچه جزئی به پروفایل اضافه شود چگونه آن را به مکانیکال می‌شناسانیم؟

عملی ◀

۱. اسکچه‌های زیر را ایجاد کنید، و بعد از تبدیل به پروفایل آن‌ها را قیدگذاری هندسی نمایید. (۹۰ دقیقه)
هنگام تبدیل به پروفایل تحقیق کنید که برای کاملاً مقید شدن پروفایل به چند قید هندسی و ابعادی نیاز است.

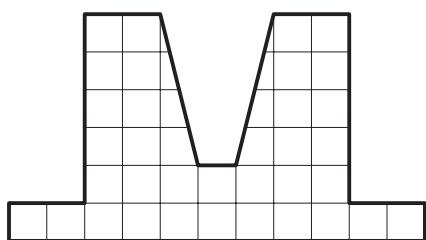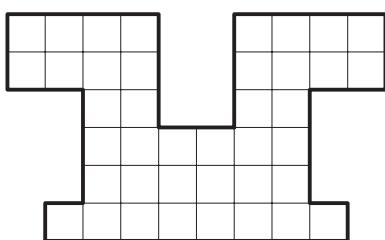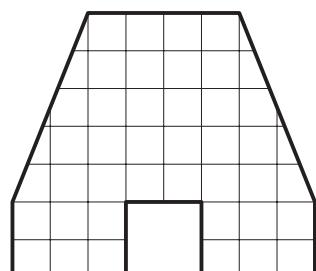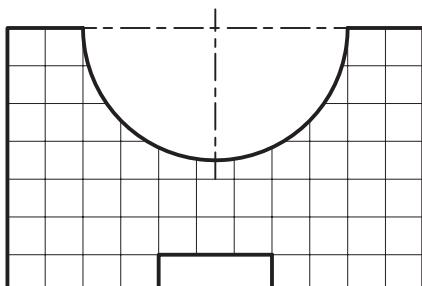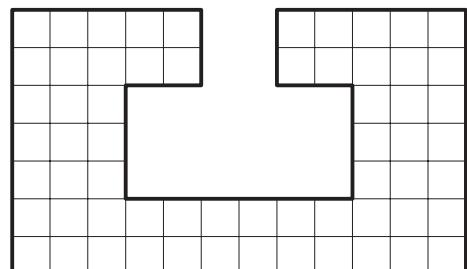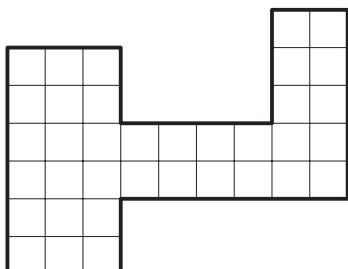
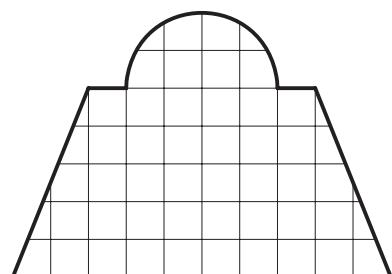
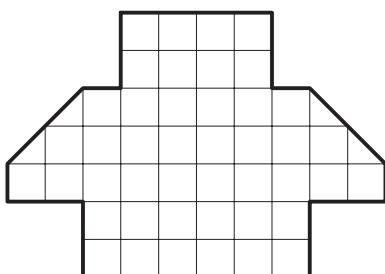
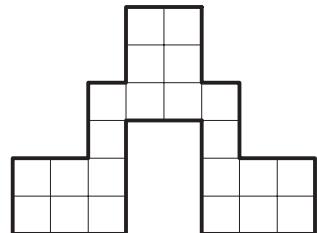
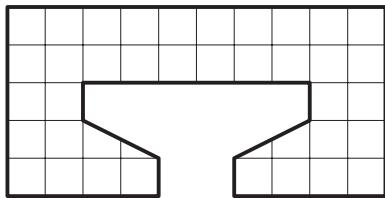


۲. اسکچهای زیر را ایجاد کنید، و بعد از تبدیل به پروفایل آنها را اندازهگذاری نمایید. (۹۰ دقیقه)
هنگام تبدیل به پروفایل تحقیق کنید که برای کاملاً مقيـد شدن پروفـایـل به چند قـيد هـنـدـسـي و ابعـادـي نـيـاز است.

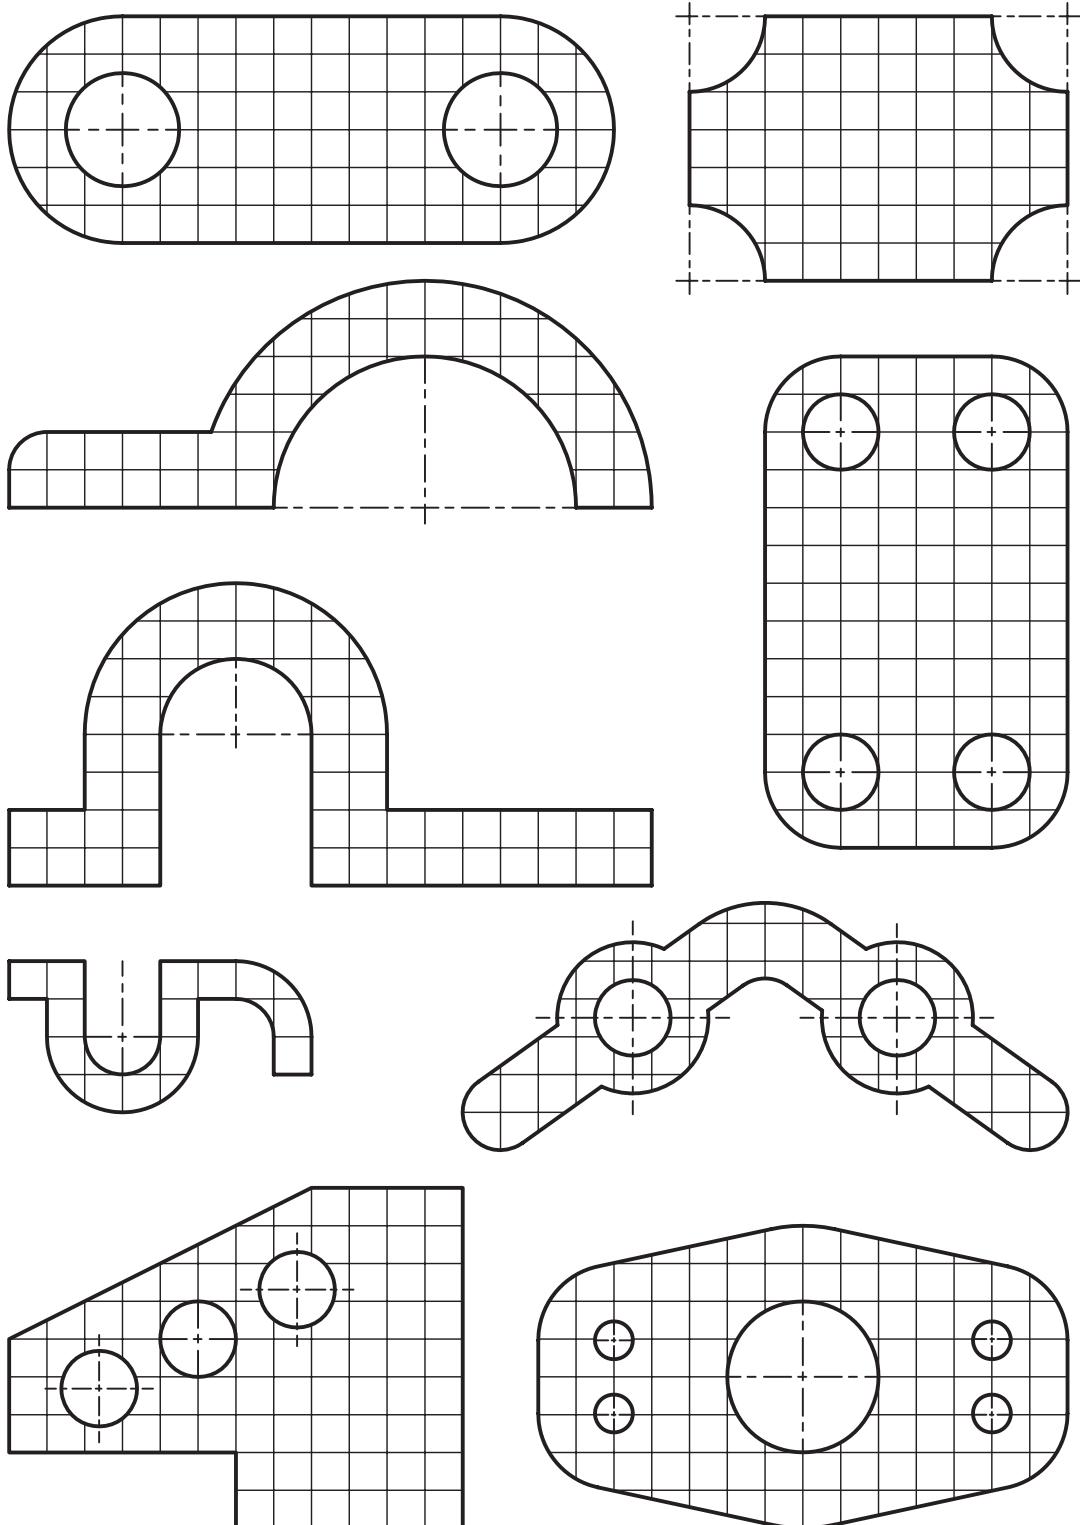

۳. اسکچ‌های زیر را ایجاد کنید، و بعد از تبدیل آن‌ها را قیدگذاری هندسی و ابعادی نمایید تا کاملاً مقید شوند.

(۳۰۰ دقیقه)

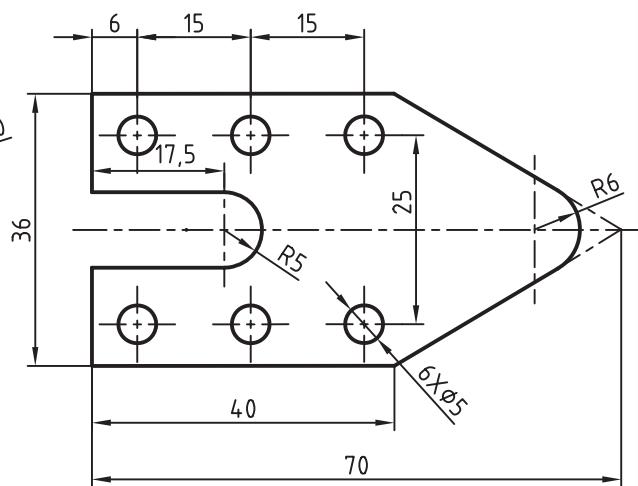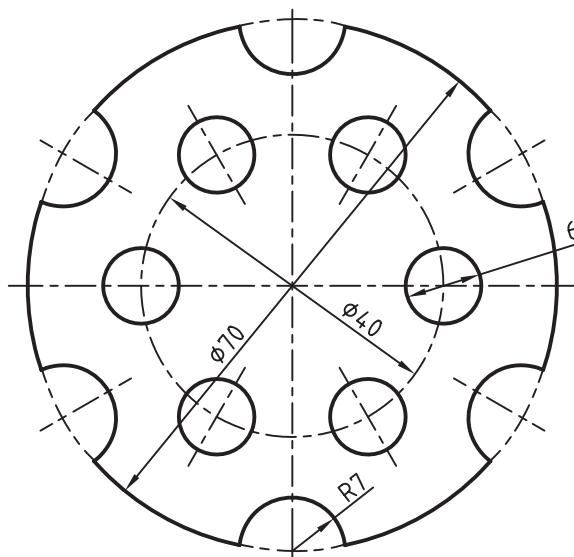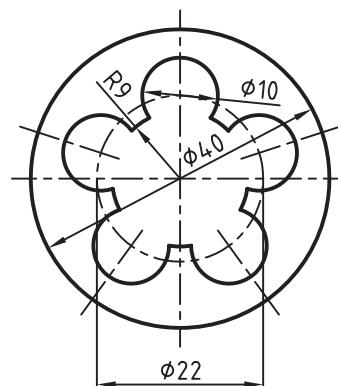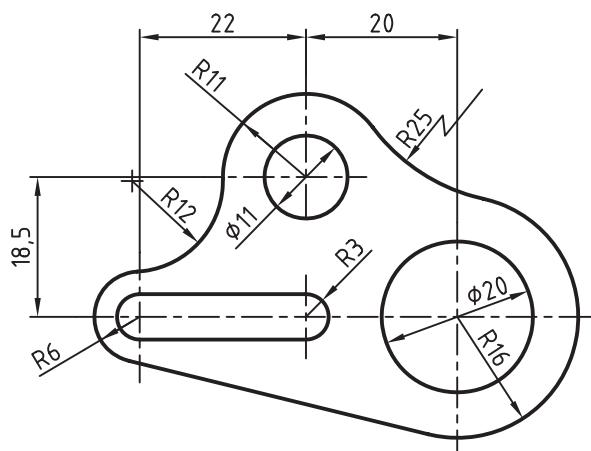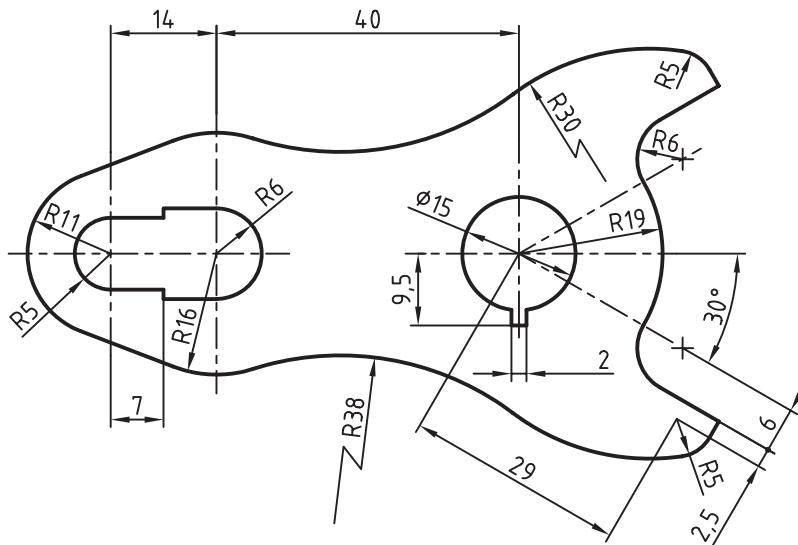

توانایی دیدن نماهای مختلف، برجسته کردن و دوران دادن و ویرایش قطعات دو بعدی

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- نمای جاری را تغییر دهد.
- نمای جاری را ذخیره کند.
- کلیدهای میانبر تغییر دید و دیدن نماهای مختلف را نام ببرد.
- مراحل مختلف ساخت مدل را در مرورگر دسکتاپ نشان دهد.
- روش کلی برجسته کردن پروفایل را توضیح دهد.
- انواع عملکردهای دستور Extrude را نام ببرد.
- یک پروفایل بسته را به اندازه‌ی مشخص برجسته کند.
- حالت‌های مختلف پایان‌دهی را در دستورهای Extrude و Revolve توضیح دهد.
- یک پروفایل را با زاویه‌ی مشخص دوران دهد.
- یک پروفایل باز را با ضخامتی مشخص برجسته کند.
- تخلص دستورهای Extrude و Revolve را نام ببرد.
- روش ویرایش یک نمایه‌ی ترسیمی را توضیح دهد.
- یک نمایه‌ی ترسیمی را با دستور کاری مشخص ویرایش کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۱	۷	۴

پیش آزمون

۱. طرح دو بعدی یا اسکچ چه تفاوتی با پروفایل دارد؟
۲. روش های مدل سازی حجم اصلی قطعات را نام ببرید.
۳. روش ساخت پروفیل های آهنی یا الومینیمی را توضیح دهید.
۴. در اتوکد از چه دستوری برای برجسته ساختن شکل ها و سطوح استفاده می شود؟
۵. در اتوکد از چه دستوری برای دوران دادن شکل ها و سطوح حول یک محور استفاده می شود؟
۶. روش ویرایش یک اسکچ را توضیح دهد.
۷. وایرفریم معرف چه نوع مدلی است?
 - (الف) مدل سیمی
 - (ب) مدل صفحه ای
 - (ج) مدل صلب
 - (د) همه موارد
۸. از کدام دستور بیشتر برای دیوارکشی و کارهای ساختمانی استفاده می شود?

الف)	Revolve	Polysolid
ب)		
ج)	Polywall	
د)	هیچ کدام	
۹. با برجسته ساختن یک مثلث چه حجمی به دست می آید?

الف)	هرم	
ب)	منشور	
ج)	مخروط	
د)	همه موارد	
۱۰. با دوران دادن یک مثلث قائم الزاویه حول ضلع قائم چه حجمی به دست می آید?

الف)	استوانه	
ب)	منشور	
ج)	مخروط	
د)	همه موارد	

۱۱. با دوران دادن نیم دایره حول قطر آن چه حجمی به دست می آید؟

- الف) استوانه
- ب) تیوب
- ج) مخروط
- د) کره

۱۲. با دوران دادن یک دایره حول محوری خارج از آن چه حجمی به دست می آید؟

- الف) تیوب
- ب) استوانه
- ج) مخروط
- د) کره

۱۳. با دوران دادن یک شکل باز حول محوری خارج از آن چه نوع مدلی به دست می آید؟

- الف) مدل صلب
- ب) مدل صفحه‌ای
- ج) مدل سیمی
- د) بستگی به زاویه‌ی دوران دارد.

۱۴. نمای جاری را به نمای ایزو متریک، دید از جنوب غربی، تبدیل کنید.

۱۵. نمای جاری را ذخیره کنید و بعد از تغییر نما مجدداً آن را احضار کنید.

۱۶. با یک شکل ساده مقطع طولی یک گلدان را نشان دهید.

۱۷. با یک شکل ساده مقطع عرضی زوار یک قاب را نشان دهید.

۱۸. در اتوکد یک منشور شش ضلعی با استفاده از دستور Extrude یا Presspull مدل‌سازی کنید.

۱۹. در اتوکد یک حجم دوران با زاویه‌ی ۱۸۰ درجه مدل‌سازی کنید.

منوی دسته دستورهای 3D Views

این منو که با نگه داشتن کلید چپ ماوس روی آیکن اول آن در نوار ابزار Mechanical View قابل مشاهده است، به استثنای دستور اول آن، همان دستورهای 3D Views در اتوکد هستند که شامل شش نمای دو بعدی (نمای بالا، نمای زیر، نمای چپ، نمای راست، نمای رو به رو و نمای پشت) و چهار نمای ایزومتریک از چهار گوشی مدل است. دستور اول این منو نیز Sketch View است که نمای پلان اسکچ جاری را نمایش می دهد. استفاده از این دستور هنگام ویرایش پروفایل مفید است.

منوی دسته دستورهای View

این منو دارای سه آیکن قرمز رنگ به شماره های 1 تا 3 است که هر کدام نمای جاری را در شماره هی خود ذخیره می کند؛ و سه آیکن دیگر به همین شماره ها که این سه نمای ذخیره شده را بازیابی می کند. آیکن هفتم این منو دستور View Manager است که پنجره View Manager را به نمایش در می آورد.

برای ذخیره نمای جاری روی دکمه New کلیک می کنیم و در پنجره نمایش داده شده، نامی برای آن تایپ می کنیم. برای استفاده از نماهای استاندارد، روی نمای می کنیم. برای انتخاب از نماهای استاندارد، روی نمای Set مورد نظر در گروه Preset Views کلیک و دکمه Current را انتخاب می کنیم. سه نمایی که در شماره های 1 تا 3 ذخیره کرده ایم نیز در گروه Model Views قابل انتخاب است.


در بخش View تنظیمات مختلفی را می توانیم برای نمای مورد نظر در نظر بگیریم. پس زمینه نما را می توانیم در بخش Background از بین رنگ های تخت، رنگ های گرادیانت و تصویر انتخاب کنیم.

مشاهده مدل از دریچه های دید مختلف


در مدل سازی لازم است مدل را از نماهای مختلف مشاهده کنیم. دستورهای تغییر نما عمدهاً همان دستورهای اتوکدی هستند که در منوی View قابل دسترس هستند. اما در مکانیکال دسکتاپ این دستورها علاوه بر منوی Mechanical View در نوار ابزار جدیدی به نام View دسته بندی شده اند. دستورهای موجود در این نوار ابزار از سمت چپ عبارت اند از دستور Pan برای تغییر دریچه دید؛ دسته دستورهای Zoom برای تغییر بزرگ نمایی؛ دسته دستورهای 3D Orbit برای چرخاندن نما به صورت فضایی؛ دسته دستورهای 3D View برای تغییر نمای سه بعدی؛ دسته دستورهای View برای ذخیره کردن و بازیابی نماها و تغییر تعداد دریچه های دید؛ و بالاخره دسته دستورهای Visual Styles برای تغییر سبک بصری مدل. شکل زیر این نوار ابزار به همراه دسته دستورهای Visual Styles و 3D View نمایش می دهد.



و بالاخره، چهار آیکن آخر منوی دسته دستورهای View شامل چهار گزینه برای تبدیل صفحه‌ی نمایش به دو یا چند دریچه‌ی دید است.

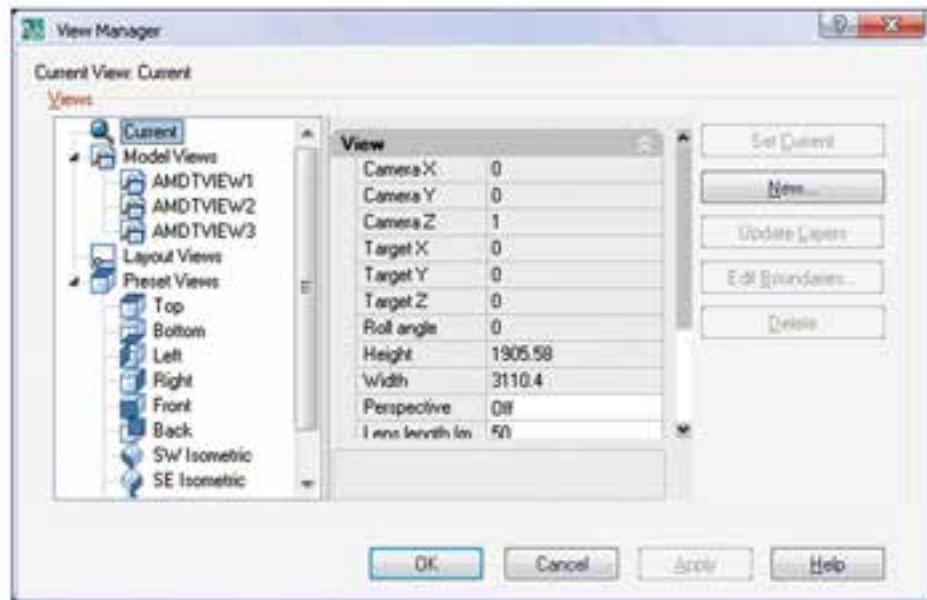


آخرین دستور این منو نیز Visual Styles Manager است که موجب نمایش پالت Visual Styles می‌شود که در آن می‌توانیم سبک بصری جدیدی به صورت اختصاصی ایجاد کنیم یا سبک جاری را تغییر دهیم و ذخیره کنیم.

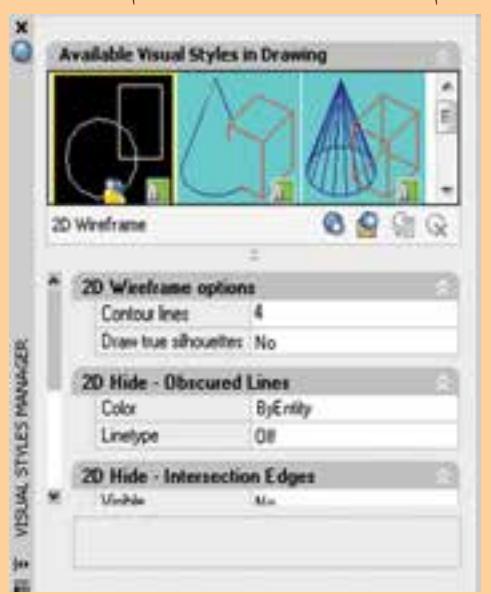

منوی دسته دستورهای Visual Styles

اولین آیکن این منو دستور Toggle Shading/Wireframe است که با کلیک کردن بر روی آن می‌توانیم از حالت سایه‌پردازی به وايرفریم یا بر عکس سوئیچ کنیم. پنج آیکن بعدی این منو سبک‌های مختلف بصری نمایش مدل را تعیین می‌کنند که شامل وايرفریم دو بعدی، وايرفریم سه بعدی، Hidden سه بعدی، مفهومی و سایه‌پردازی واقعی است.

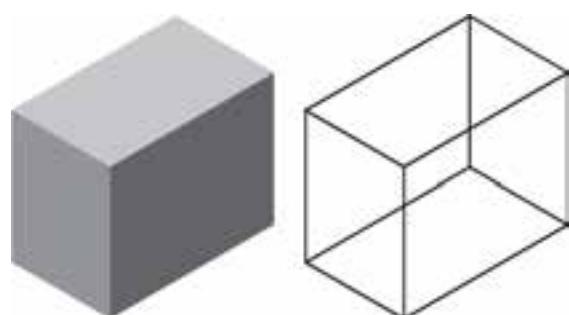

کلیدهای میانبر تغییر دید و دیدن نماهای مختلف

در مکانیکال دسکتاپ برای تغییر دید و دیدن نماهای مختلف کلیدهای میانبر جدیدی در نظر گرفته شده است که دانستن آنها در افزایش سرعت کار بسیار مؤثر است. برای اجرای این دستورها کافی است عدد یا نشانه‌ی مورد نظر را تایپ و دکمه‌ی ایتر را بزنید.

کلید میانبر	دستور	عملکرد
1	Viewports	یک دریچه‌ی دید
2		دو دریچه‌ی دید
3		سه دریچه‌ی دید
4		چهار دریچه‌ی دید
5	Top	نمای بالا
55	Bottom	نمای زیر
6	Front	نمای رو به رو
66	Back	نمای پشت
7	Right	نمای راست
77	Left	نمای چپ
8	Isometric	نمای ایزومتریک دید از جنوب شرقی
88		نمای ایزومتریک دید از جنوب غربی
9	UCS	نمای پلان اسکچ
0	Hide	پنهان شدن خطوط نمای مدل
]	Rotate	چرخش به سمت چپ
[چرخش به سمت راست
=		چرخش به سمت بالا
-		چرخش به سمت پایین

استفاده از مرورگر دسکتاپ



نکته



چنانچه این پنجره در نمایشگر مشاهده نشود از طریق منوی View>>Display>>Desktop Browser یا با استفاده از آیکن (Toggle Browser ON/OFF) در نوار ابزار MechanicalMain آن را فراخوانی می‌کنیم.

در مکانیکال دسکتاپ پنجره‌ی جدیدی به نام Desktop Browser به صورت پیش‌فرض در سمت چپ صفحه‌ی طراحی قرار دارد. این پنجره را مانند داشبرد و دیگر پالت‌های اتوکد می‌توانیم به حالت شناور، چسبیده یا به صورت پنهان شدن خودکار استفاده کنیم.


و به همین ترتیب با پیچیده‌تر شدن مدل با استفاده از عملیات مختلف به صورت سلسله‌مراتبی آیکن آن‌ها به مرورگر افزوده می‌شود. با دوبار کلیک کردن روی هر مرحله می‌توان آن را ویرایش کرد.

برجسته کردن پروفایل

حجم اصلی اغلب قطعات با برجسته کردن یک طرح دو بعدی ایجاد می‌شود. مثلاً برای مدل‌سازی قطعه‌ی زیر کافی است شکل نشان داده شده را ترسیم و به اندازه‌ی مورد نیاز برجسته کنیم. سپس بخش‌های دیگر را از آن کم کنیم.

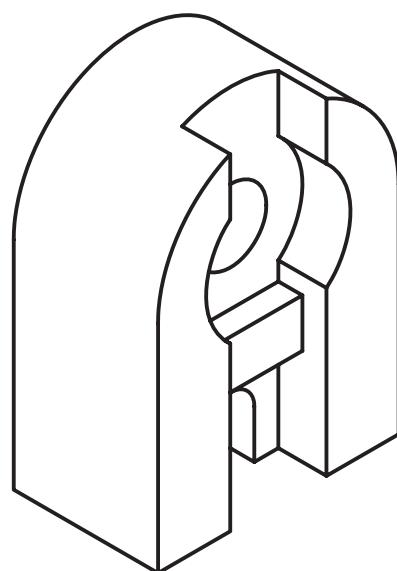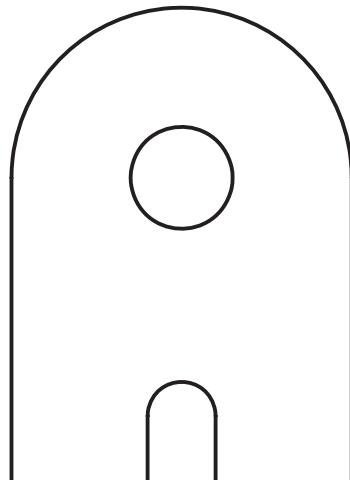


مراحل مختلف مدل‌سازی قطعه در این پنجره نمایش داده می‌شود. مثلاً با ایجاد یک فایل جدید در محیط مدل‌سازی این پنجره خالی است.

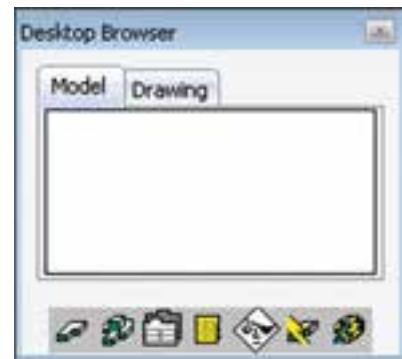


با ایجاد اسکچ و تبدیل آن به پروفایل، یک قطعه که نام آن از نام فایل تبعیت می‌کند در مرورگر ظاهر می‌شود که در زیرمجموعه‌ی آن یک پروفایل نیز وجود دارد.



بعد از مدل‌سازی حجم اصلی قطعه با یک نمایه‌ی ترسیمی (Sketched Features) مثلاً با برجسته ساختن پروفایل، بخش دیگری به مرورگر افزوده می‌شود که به صورت سلسله‌مراتبی در زیرمجموعه‌ی قطعه قرار می‌گیرد.

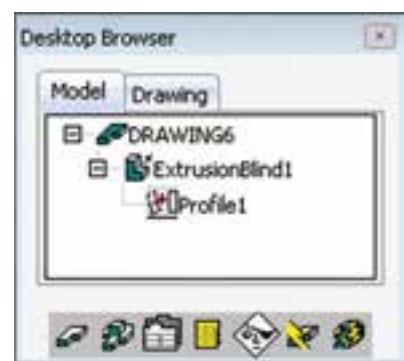

قطعه دارای یک نوع عملکرد به نام Base است که قابل تغییر نیست. اما در بقیه‌ی موقع دارای گزینه‌های دیگری است که در منوی کرکره‌ای Operation قابل انتخاب است.

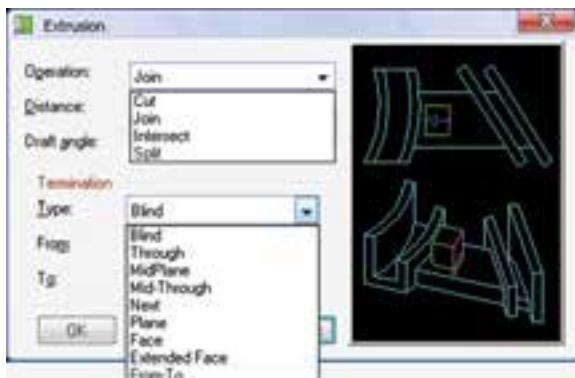


آیا می‌دانید

با کلیک کردن در تصویر گرافیکی سمت راست می‌توانیم عملکرد Extrude را تغییر دهیم و در تصویر نیز به صورت گرافیکی نتیجه‌ی عمل را مشاهده کنیم.

Base: عملکرد مدل به صورت Extrude ساده بوده و اولین عملیات مدل‌سازی را ایجاد می‌کند. این عملکرد قابل تغییر نیست.

Join: در این حالت عملکرد Extrude به صورت بر جسته بوده و جزء مثبتی به مدل افزوده می‌شود.

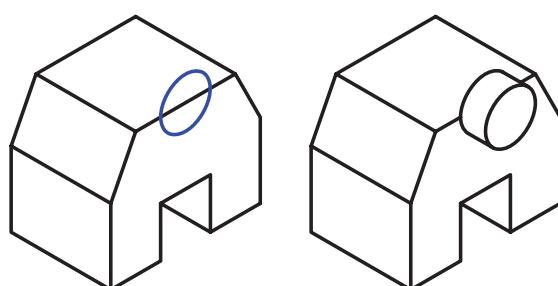

برای بر جسته کردن پروفایل از دستور Extrude استفاده می‌کنیم.

بر جسته کردن پروفایل

Extrude

Menu: Part⇒Sketched Features ⇒Extrude


Tool bar: Part Modeling ⇒Extrude



Rigth: Sketch Work Features ⇒Extrude

Command: AMEXTRUDE g

با اجرای این دستور پنجره‌ی Extrusion باز می‌شود. در بخش Distance ضخامت مورد نظر را وارد و پنجره را OK می‌کنیم.

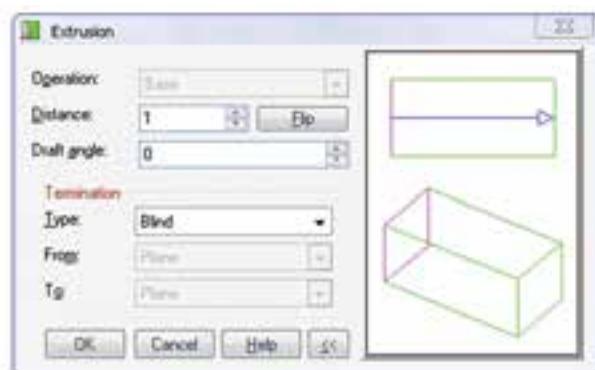

در این دستور گزینه‌های مختلفی وجود دارد:

تعیین نوع عملکرد

به جز موقعي که این دستور در ابتداي مدل‌سازی استفاده می‌شود، می‌توانیم نوع عمل این دستور را نسبت به مدل تعیین کنیم. اجرای این دستور برای ایجاد حجم اصلی


تعیین حالت پایان دهی

در این دستور حالت های مختلفی برای تعیین پایان یافتن Extrude وجود دارد که آنها را می توانیم از منوی کرکرهای Type در بخش Termination پنجره Extrusion انتخاب کنیم.




با کلیک کردن در تصویر گرافیکی سمت راست می توان حالت پایان دهی را تغییر دهیم و در تصویر نیز به صورت گرافیکی نتیجه ای عمل را مشاهده کنیم.

Blind: در این حالت عملکرد Extrude به صورت ساده با تعیین عددی برای طول آن صورت می گیرد. طول Extrude را در فیلد Distance وارد می کنیم. شکل زیر این حالت را برای عملکردهای Join و Cut نشان می دهد.

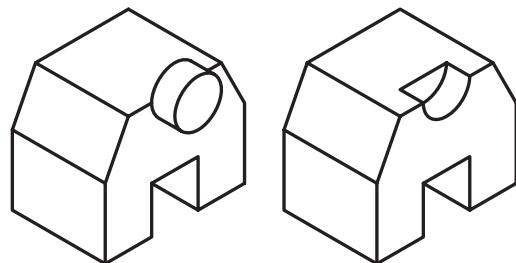


MidPlane: در این حالت عملکرد Extrude به صورت دو طرفه با تعیین عددی برای طول Distance صورت می گیرد. طول Extrude که در فیلد وارد می کنیم کل طول Extrude خواهد بود؛ یعنی از هر طرف نصف این مقدار برجسته یا فرو رفته می شود.

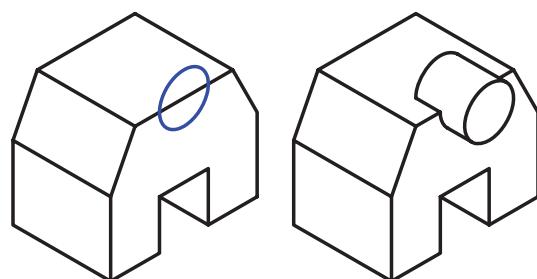


Cut: برخلاف Join در این حالت عملکرد

به صورت فرو رفته است و بخشی از مدل کاسته می شود.

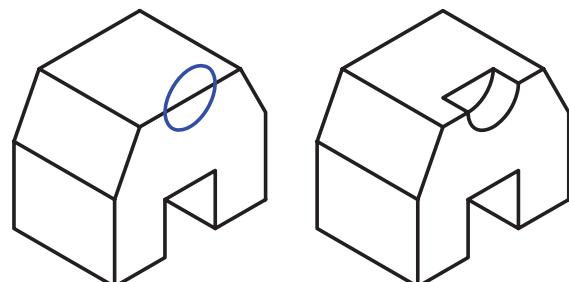


Intersect: در این حالت عملکرد Extrude به

صورت برجسته است اما حجم نهایی حاصل فصل مشترک این جزء با بقیه مدل خواهد بود.

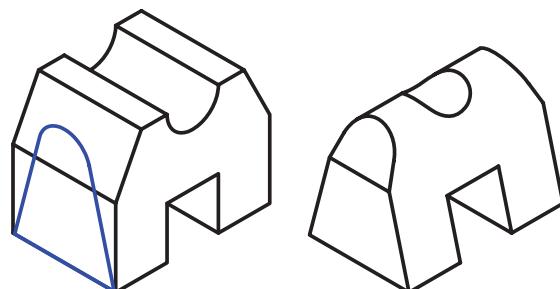


Split: در این حالت عملکرد Extrude به صورت


فرورفته است اما فصل مشترک این جزء با بقیه مدل مجزا شده و به صورت یک قطعه ای جدید ذخیره خواهد شد.

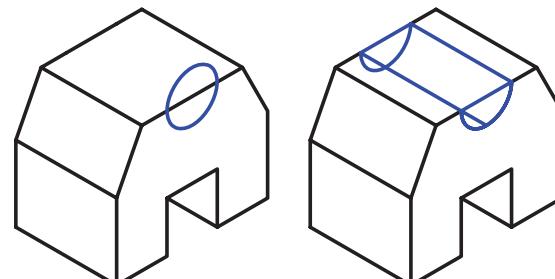


Plane: در این حالت عملکرد Extrude تا یک صفحه‌ی کاری یا یک وجه مسطح مدل امتداد می‌یابد. بعد از OK کردن پنجره باید صفحه‌ی کاری یا وجه مورد نظر را انتخاب و تأیید کنیم.

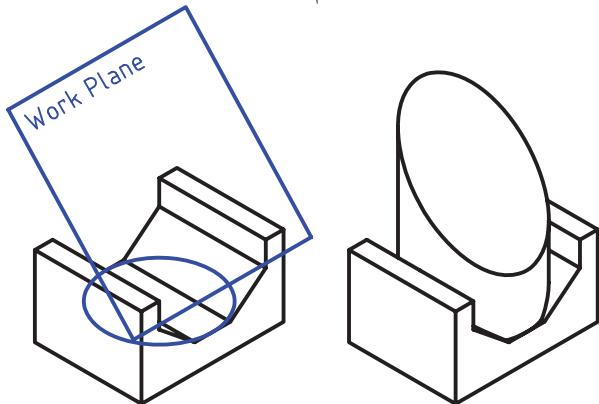


Face: در این حالت عملکرد Extrude تا یک وجه غیر مسطح (مانند یک سطح منحنی) مدل امتداد می‌یابد. بعد از OK کردن پنجره باید وجه مورد نظر را انتخاب و تأیید کنیم.

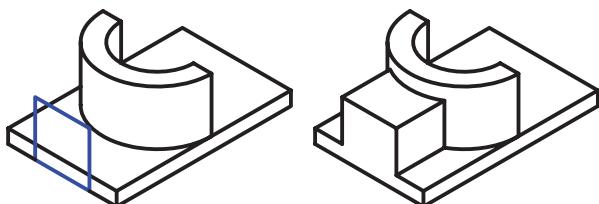


Extended Face: در این حالت عملکرد Extrude تا امتداد یک وجه غیر مسطح (مانند یک سطح منحنی) مدل ادامه می‌یابد. بعد از OK کردن پنجره باید وجه مورد نظر را انتخاب و تأیید کنیم.

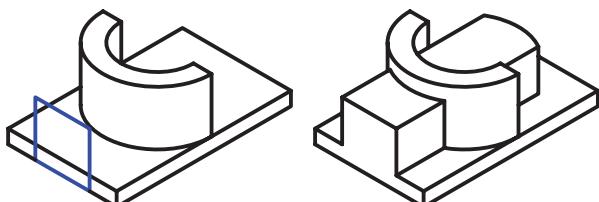


Through: در این حالت عملکرد Extrude تا آخر مدل امتداد می‌یابد. طول Extrude به صورت خودکار محاسبه می‌شود و فیلد Distance قابل ویرایش نیست.

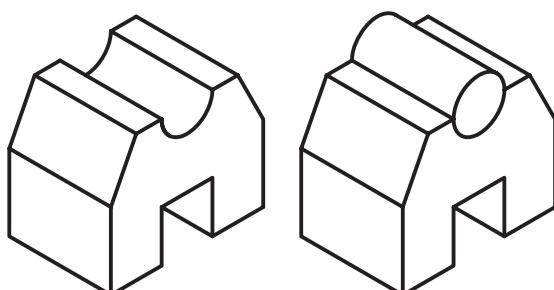

Mid-Through: در این حالت عملکرد Extrude تا آخر مدل به صورت دو طرفه امتداد می‌یابد. طول Extrude به صورت خودکار محاسبه می‌شود و نیازی به وارد کردن آن در فیلد Distance نیست.

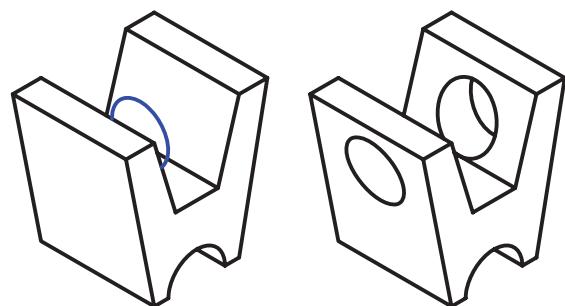

Next: در این حالت عملکرد Extrude تا اولین وجه مدل که با پروفایل تقاطع کاملی داشته باشد امتداد می‌یابد. طول Extrude به صورت خودکار محاسبه می‌شود و نیازی به وارد کردن آن در فیلد Distance نیست.


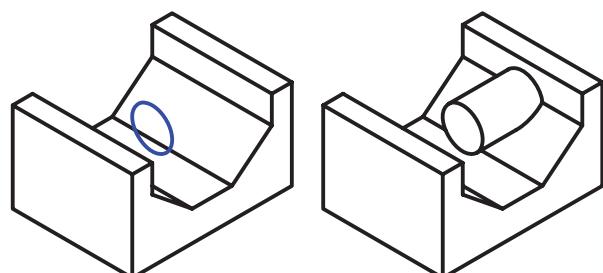


تعیین زاویه‌ی شب اکستروود

با وارد کردن عددی بین ۹۰-تا ۹۰ درجه در فیلد Draft می‌توانیم زاویه‌ی شب Extrude Angle را تعیین کنیم.

در این حالت عملکرد From-To از یک

وجه تا یک وجه دیگر مدل ادامه می‌باید. بعد از OK کردن پنجره باید وجه مورد نظر را انتخاب و تأیید کنیم. می‌توان ابتدا و انتهای Extrude را از بین صفحات کاری، وجوه مدل یا امتداد یکی از وجوه مدل در فیلدهای From و To تعیین کنیم.

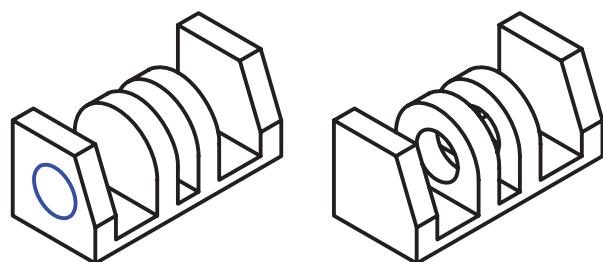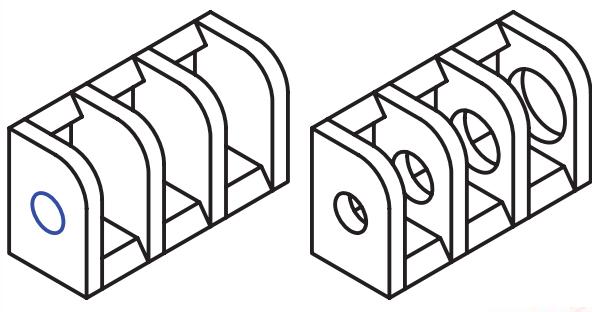


نکته

زاویه‌ی مثبت موجب افزایش سطح مقطع و زاویه‌ی منفی موجب کاهش سطح مقطع خواهد شد. Extrude

تعیین جهت اکستروود

با استفاده از دکمه‌ی Flip می‌توانیم جهت Extrude را بر عکس کنیم.

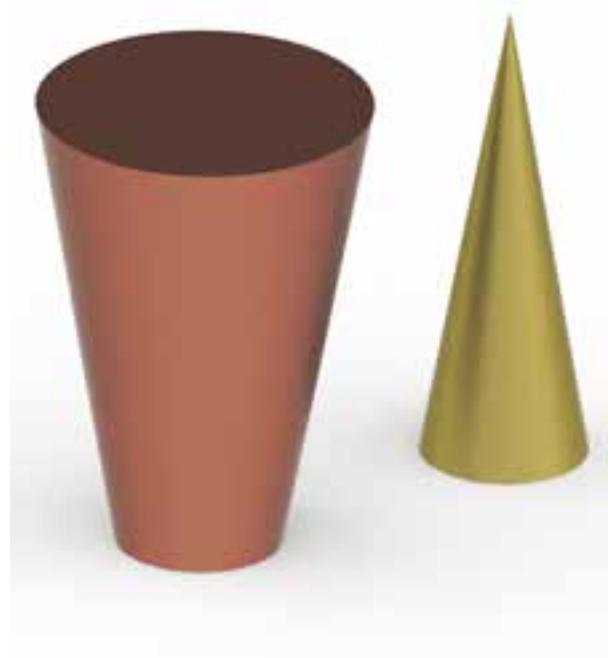

اکسترود کردن یک پروفایل باز



مانند عملکرد دستور Polysolid در اتوکد است، یعنی با ترسیم یک خط یا منحنی می‌توانیم برای آن ضخامتی در نظر بگیریم و آن را برجسته کنیم.

زمانی که بخواهیم پروفایل بازی Extrude کنیم بخش دیگری به پنجه‌های Extrusion افزوده می‌شود که می‌توانیم گزینه‌های آن را در Thickness تغییر دهیم. این حالت



Directions را انتخاب کرده باشیم باید ضخامتِ دو طرف را در فیلد های 1 و 2 Direction وارد کنیم. زمانی که در منوی کرکره‌ای Type گزینه‌ی One Directions انتخاب کرده باشیم می‌توانیم جهت گسترش ضخامت را با تیک زدن گزینه‌ی FlipThickness معکوس کنیم.

Type: در این بخش می‌توانیم نوع گسترش ضخامت پروفایل را تعیین کنیم. ضخامت پروفایل می‌تواند از یک طرف (One Direction)، از دو طرف با طول‌های مختلف (Two Directions) و از دو طرف به صورت متقارن (MidPlan) گسترش یابد.

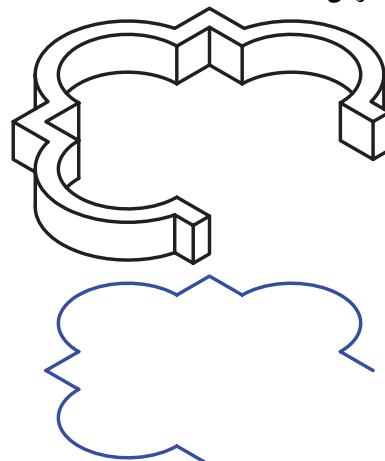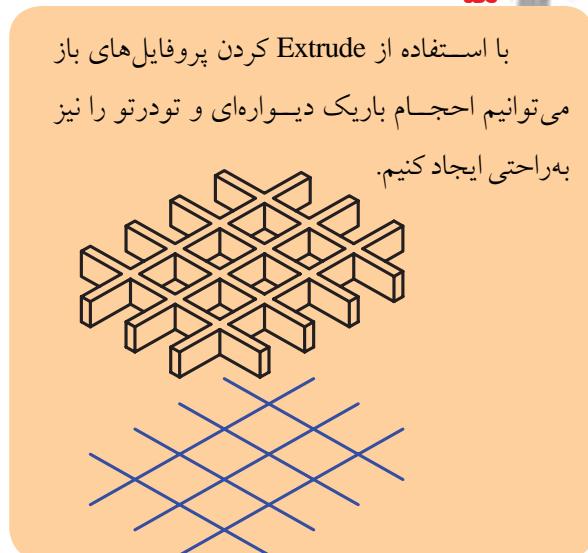


Thickness: در این فیلد باید ضخامت پروفایل را وارد کنیم. زمانی که در منوی کرکره‌ای Type گزینه‌ی Two

دستور کار شماره ۱

مدل سازی با استفاده از دستور Extrude

(۱۲۰ دقیقه)

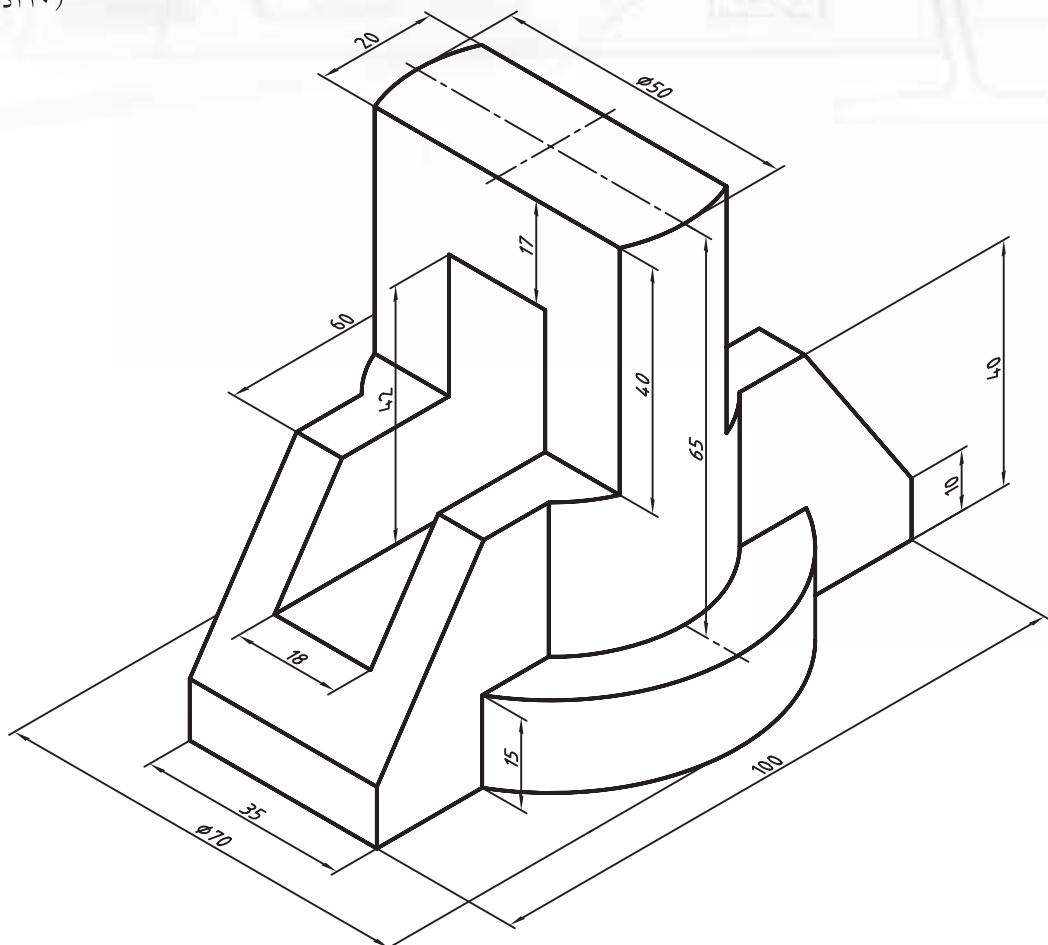

مراحل ترسیم


۱. دایره‌ای به قطر ۷۰ میلی‌متر در مرکز مختصات (۰,۰) ترسیم کنید.
۲. با انتخاب دستور Sketch Solving>>Single Profile از منوی راست‌کلیک آن را به پروفایل تبدیل کنید.

فیلم آموزشی


فیلم مراحل این دستور کار را در CD مشاهده کنید




۳. پروفایل را قیدگذاری و اندازه‌گذاری کنید.
پروفایل را قیدگذاری و اندازه‌گذاری کنید (بین دایره و لبه استوانه قید هم مرکزی اعمال کنید).

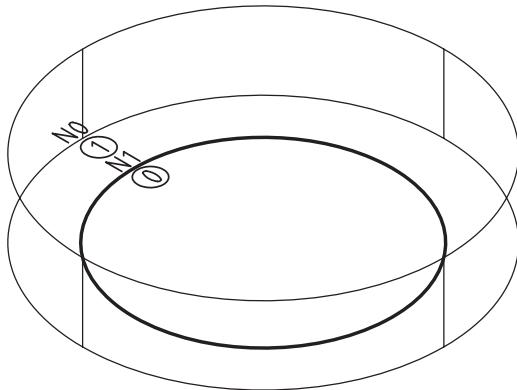

۱۰. با انتخاب دستور **Extrude**
از منوی راست کلیک آن را به طول ۸۰ میلی‌متر به سمت
بالا برجسته کنید. دقت کنید که عملکرد **Join** انتخاب
شود و چنانچه سمت **Extrude** به سمت پایین بود با
استفاده از **Flip** آن را بر عکس کنید.

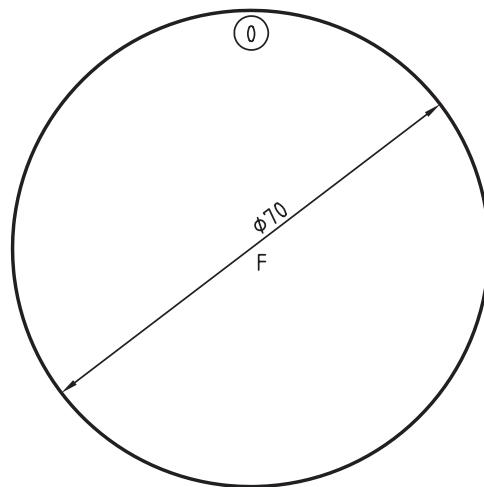

۴. با تایپ کردن عدد ۸۸ در خط فرمان به نمای
ایزو متریک بروید.
۵. با تایپ کردن حرف g در خط فرمان دستور **Extrude** را اجرا کنید.
۶. با وارد کردن عدد ۱۵ در فیلد **Distance** پروفایل را
به سمت بالا برجسته کنید.

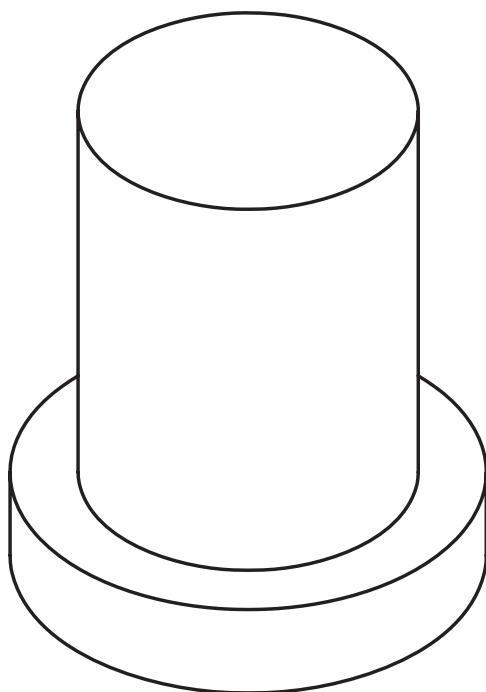


۷. دایره‌ی دیگری به قطر ۵۰ میلی‌متر در مبدأ مختصات
ترسیم کنید.
۸. دایره را انتخاب و با تایپ کردن pp در خط فرمان آن
را به پروفایل تبدیل کنید.

۱۱. با استفاده از دستور **UCS** دستگاه مختصات را 90° درجه حول محور X بچرخانید. به طوری که بتوانید در نمای رو به رو ترسیم کنید.

۱۲. با کلیک کردن روی آیکن **Sketch View** نمای رو به رو را احضار کنید.


۱۳. اسکچ زیر را ترسیم، قیدگذاری و اندازه گذاری کنید. بین خطوط عمودی و خطوط مایل قیدهای هم طولی اعمال کنید.

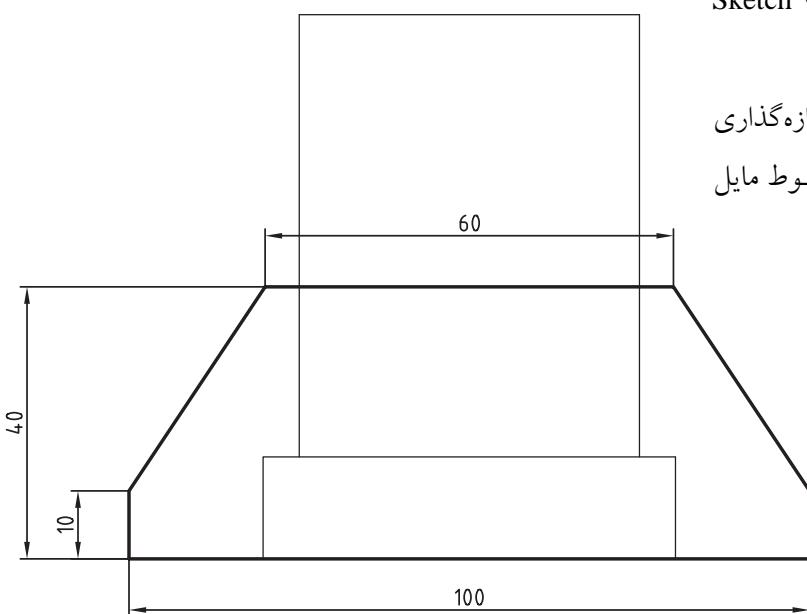


۱۴. با تایپ کردن عدد ۸۸ در خط فرمان به نمای ایزومتریک بروید.

۱۵. با تایپ کردن حرف g در خط فرمان دستور **Extrude** را اجرا کنید.


۱۶. با وارد کردن عدد ۳۵ در فیلد **Distance** و انتخاب حالت **MidPlane** برای وضعیت پایان دهی، پروفایل را به سمت جلو و عقب برجسته کنید.

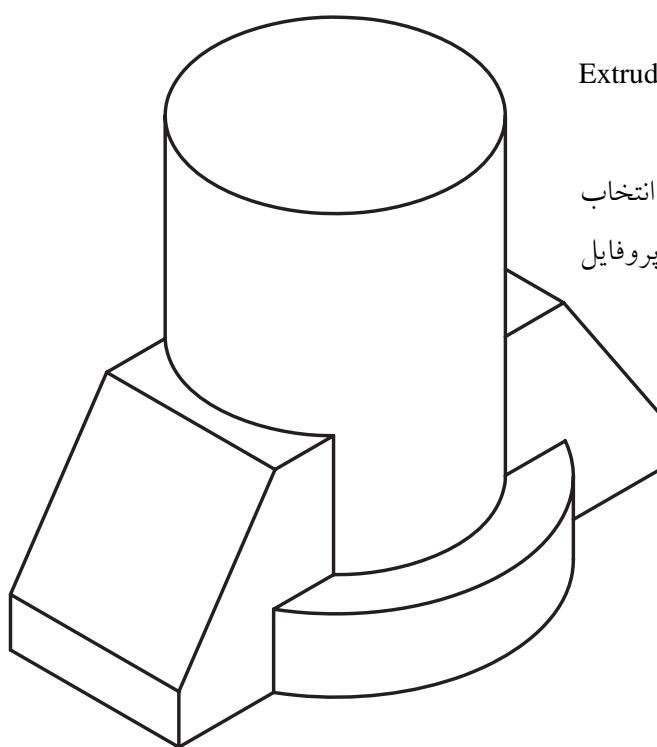

۱۷. اسکچ زیر را در نمای رو به رو ترسیم، قیدگذاری و اندازه‌گذاری کنید. بین اضلاع افقی مستطیل و سطح افقی قطعه قید همترازی اعمال کنید.

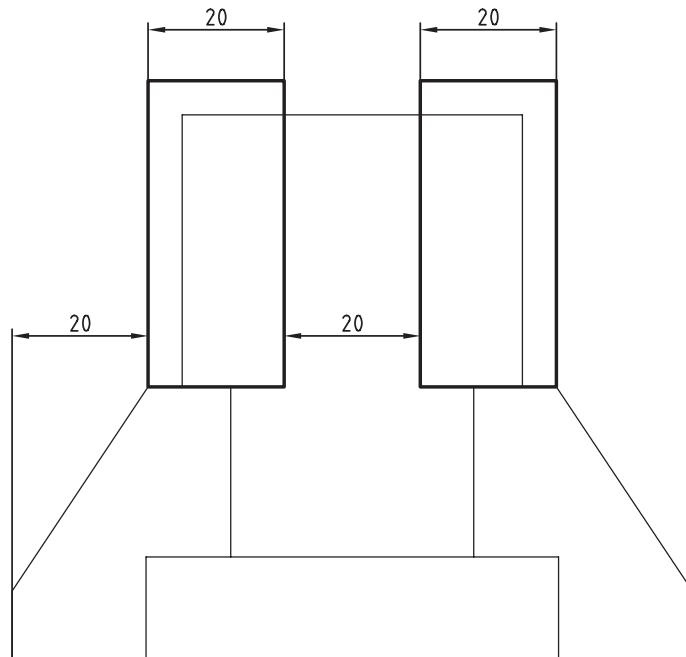


۱۸. با تایپ کردن حرف g در خط فرمان دستور Extrude را اجرا کنید.
۱۹. با انتخاب عملکرد Cut و انتخاب حالت Mid-Through برای وضعیت پایان‌دهی، پروفایل را به سمت جلو و عقب کنید. Extrude

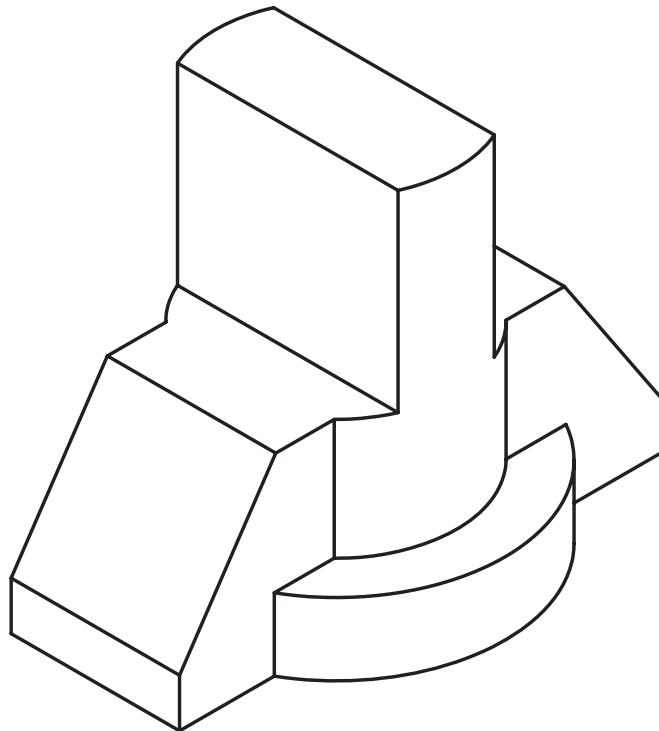

۲۴. با انتخاب عملکرد Cut و انتخاب حالت Mid-Through برای وضعیت پایان دهی، پروفایل را به سمت جلو و عقب Extrude کنید.

۲۵. با تایپ کردن عدد ۸۸ در خط فرمان به نمای ایزومتریک بروید.

۲۶. با انتخاب گزینه Toggle Shading Wireframe مدل را در حالت سایه پردازی مشاهده کنید.

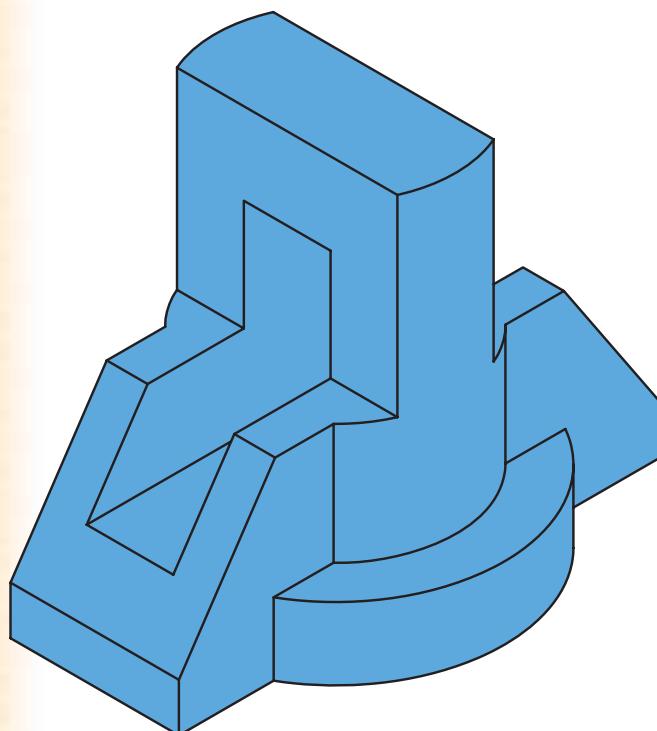


۲۷. فایل را ذخیره کنید و برای ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.

۲۰. با استفاده از دستور Ucs دستگاه مختصات را ۹۰ درجه حول محور Y بچرخانید. به طوری که بتوانید در نمای جانبی ترسیم کنید.

۲۱. با کلیک کردن روی آیکن Sketch View نمای جانبی را احضار کنید.

۲۲. اسکچ زیر را ترسیم، قیدگذاری و اندازه گذاری کنید. هنگام تبدیل اسکچ به پروفایل در پنجره ای که به نمایش درمی آید روی دکمه Yes کلیک کنید.

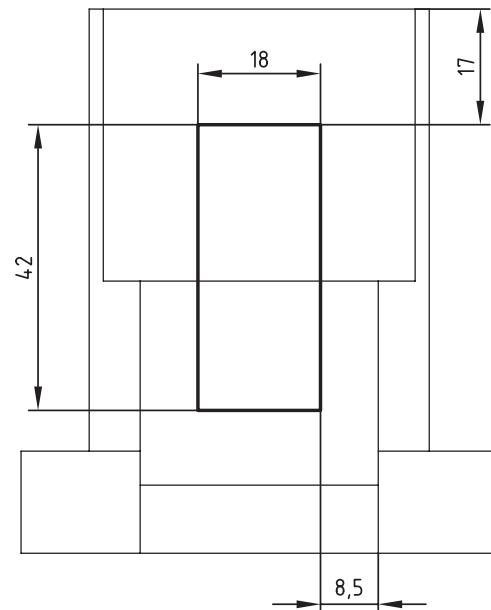

۲۳. با تایپ کردن حرف g در خط فرمان دستور Extrude را اجرا کنید.