

پیش آزمون

۱. برای شکل دادن یک قطعه‌ای فلزی، ریخته‌گری تنها روش نیست.

درست نادرست

۲. اولین گام برای قوس و خم کاری قطعه فلزی، است.

(الف) انتخاب ابزار ضربه (چکش) متناسب با جنس قطعه کار

(ب) انتخاب شابلون و وسیله بازررسی میزان صحت قوس یا خم کاری

(ج) استفاده از ضربات مستمر و پیوسته

(د) انتخاب قالب مناسب یا خواسته

۳. استفاده از فشار دست برای خم کاری ورق‌ها

(الف) ممنوع است

(ب) (ورق‌ها)ی نازک با رعایت ایمنی مجاز است

(ج) تنها در صورتی که با یک ضرب، خم کاری انجام شود مجاز است.

(د) ب وج

۴. کدام گزینه در نوردکاری استفاده نمی‌شود؟

(الف) استفاده از چکش‌ها پس از نورد

(ب) استفاده از حرارت برای نورد

(ج) استفاده از خنک‌کننده‌ها (هوای آب)، گاهی پس از نورد

(د) استفاده از غلتک‌های طرح دار در برخی موارد

۵. روش تولید پروفیل‌های صنعتی مانند آهن H کدام است؟

(الف) جوش کاری

(ج) نورد (فرمدهی) (د) هیچ کدام

۶. به هنگام انجام خم کاری، فرایند باید حتماً به صورتی انجام شود، که خط خم مشخصی ایجاد نشود.

درست نادرست

۱-۵ مفهوم شکل دهی^۱ و آهنگری^۲ (فرم دهی^۳)

این در حالی است که بسیاری از هزاران قطعه ریز و درشت اطراف شما در زندگی روزمره، اشکال پیچیده اماً و ظایف ساده و متنوعی دارند. بنابراین استفاده از ابزارهای برش برای ساخت آنها به دلیل افزایش زمان تولید، فرسایش ابزار و دورریز شدن اضافات به هیچ وجه مقرن به صرفه (اقتصادی) نیست.



□ ده نوع از بستهای متنوع لوله و شیلنگ و مجاري را انتخاب، ترسیم و طرح و شکل خم های آنها را ارائه دهید.

علاوه بر مزیت اصلی استفاده از روش شکل دهی نسبت به روش برش کاری که مقرن به صرفه بودن در کار با فلزات گرانبها و توانایی تولید قطعات پیچیده

□ ایده بریدن قسمت های مورد نیاز از مواد اولیه وارد شده به کارگاه و سپس بریدن قسمت های اضافی تا رسیدن به شکل مورد نظر چه محدودیت هایی دارد؟ حتی اگر شکل کالا (محصول کارگاه فلزکاری)، پیچیده نبوده و برای ساخت آن تنها به وسائل برش نیاز باشد، از بین رفتن (پرت) بخشی از مواد اولیه (نیم ساخته) به عنوان بُراوه و دورریز و نیز کندشدن تدریجی ابزار برش ما را وادر به ایده پردازی برای یافتن روش های دیگر ساخت می کند.



□ با توجه به تصویر فوق، برداشت خود را از نحوه عمل قالب برش لوله (حدیده برش) بنویسید.

.....
.....
.....

-
1. Shaping
 2. Forging
 3. Forming

ابزارهای کارگاهی بهدلیل اشکال پیچیده و قابلیت‌ها و سختی مورد نیاز برای دوام بالا تماماً با روش‌های مختلف



شکل‌دهی (سرد یا گرم) ساخته می‌شوند.

■ با تحقیقات از ابزارسازهای مهم داخلی در مورد روش ساخت یک ابزار، گزارش مصور (تصویری) تهیه کرده و ارائه دهید.



هدف از بیان مطالب فوق در این کتاب و در کارگاه فلزکاری سبک (آموزشی)، تنها یادآوری مزایای روش‌های شکل‌دهی (بدون براده‌برداری) قطعات کار است تا به خاطر داشته باشید که پرس یا خم کاری (شکل‌دهی) تنها بخشی از فرایند ساخت یا پروژه تولید یک قطعه خاص مانند پروژه فلزکاری شما نیستند، بلکه این روش‌ها می‌توانند رقیب جدی نقشه کلی و اجرایی شما در طراحی یک

اما ارزان قیمت است، گاهی شرایط فیزیکی و حتی شیمیایی قسمت‌هایی از محصول با وجود شباهت جنس (مثلًا تمامًا فولاد) یکسان نیست. یعنی با توجه به وظيفة محصول، ساختار مولکولی قسمت‌های مختلف کالا باید قادری با هم متفاوت باشند تا ویژگی‌های خاصی در آنها ایجاد شود. این قابلیت نیز تنها توسط روش‌های شکل‌دهی قابل ایجاد است. در تصاویر فوق ملاحظه می‌کنید که علاوه بر دورریز نشدن مقدار زیادی براده در تولید پیچ به روش آهنگری، قسمت گل‌پیچ (قابل‌پیچ) که نیاز به استحکام ویژه‌ای دارد، دچار فشردگی مولکول‌ها شده است.

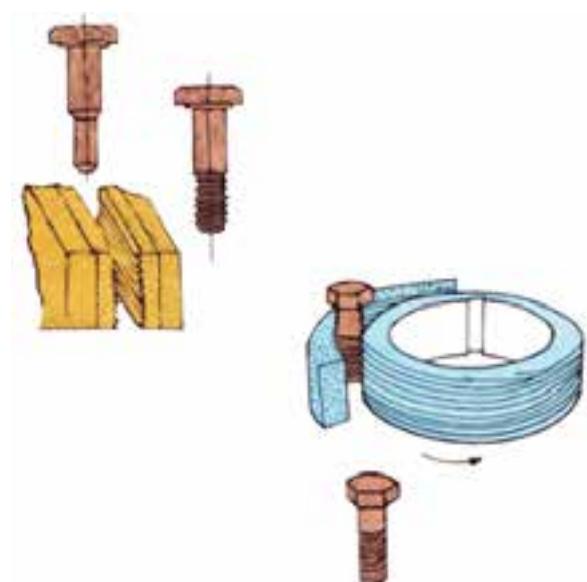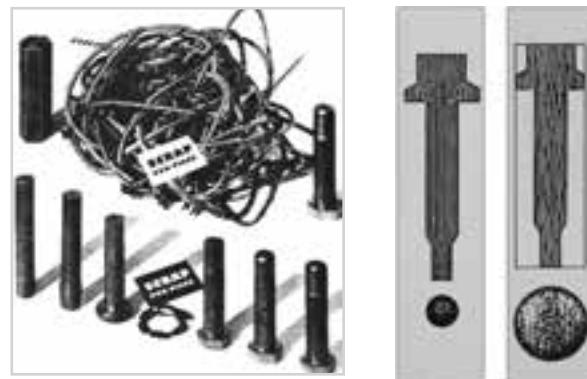

□ در مورد ساخت برخی از قطعات ساده اطراف خود که ریخته‌گری شده‌اند (مانند شیر آب) تحقیق کنید و آن را در کلاس ارائه دهید.

مسیر برای ساخت یک قطعه باشند.

۵-۲ آهنگری دستی

□ از واژه آهنگری چه برداشتی دارید و نام چه ابزارهایی را به ذهن شما می‌آورد؟



اگر ریخته‌گری را از مجموعه فلزکاری و کارگاه آن جدا کنیم، آن وقت می‌توان تمام روش‌های تولید

مهم‌ترین بخش از روش‌های شکل‌دهی بدون بُراَدۀ قطعات، بخش «ریخته‌گری»^۱ است که درواقع به‌دلیل قابلیت این شاخه از صنعت در ساخت انواع قطعات ساده و پیچیده، سبک و سنگین و با خواص متفاوت در قسمت‌های گوناگون قطعه، به آشپزخانه صنعت معروف است. اما از آنجا که ریخته‌گری با مذاب فلزات سروکار دارد و ما در کارگاه فلزکاری قصد ذوب‌کردن مواد اولیه را نداریم (شکل‌دهی در کارگاه فلزکاری اغلب سرد انجام می‌شود). کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه صنعتی را به هنرجو و امی‌گذاریم.



□ چرا در شهرهای بزرگ، مجوز راهاندازی کارگاه‌های ریخته‌گری در فاصله کمتر از ۱۰ km تا شهر صادر نمی‌شود؟

1. Casting

چنانچه برای شکل دهی به قطعه کار به دلیل ضخامت کم آن یا تعداد محدود، از ابزارهای دستی مانند چکش، انبردست، آچار شلاقی و تکیه گاههایی مانند سندان یا قالب‌های فرم دهی دست‌ساز استفاده کنیم، درواقع آهنگری دستی انجام داده‌ایم. این مسئله تا هنگامی که جای نیروی دست و اهرم‌بندی‌های مکانیکی را روغن‌های هیدرولیک و فرمان‌دهی الکترونیک نگیرند صادق است.



■ آیا می‌توانید انواع مولدهای قدرت در صنعت را نام ببرید؟ در مورد قدرت‌های غیر مکانیکی، مانند قدرت هیدرولیک، پنوماتیک (بادی) و... تحقیق کنید.
ماهیچه‌های دست شما مکانیکی، روغنی، بادی، برقی یا اسید و بازی هستند؟

۵-۲-۱ آهنگری قوس‌ها با دست (فرفورژه و رول کاری^۱)

در صنعت چنانکه پیشتر نیز گفته شده دو نوع منحنی وجود دارد. منحنی‌هایی که مرکز مشخصی ندارند و تنها به ملاحظه زیبایی، کاهش خطر در کار (افزایش ایمنی) و یا ساده‌تر کردن کارایی کالا، ایجاد می‌شوند و به قوس یا منحنی غیر مهندسی (غیر ریاضی) معروفند و منحنی‌ها یا

را به دو گروه اصلی فرم دهی یا آهنگری و برآده برداری یا تراش کاری تقسیم‌بندی کرد. هرچند این دو گروه با زیرشاخه‌های خود در صنعت به دهانام دیگر شناخته می‌شوند اما اساس کار در همه زیرشاخه‌ها ایجاد فرمی خاص در قطعه کار با استفاده از تکنیک آهنگری^۲ (کشیدن یا فشردن، سرد یا گرم) و یا تراش کاری^۳ (جدا کردن بُرا بهحتی به صورت پودر یا مذاب و بخار) خواهد بود.

آهنگری شاخه ورق کاری را نیز شامل می‌شود چرا که مواد اولیه ورودی به کارگاه فلزکاری ممکن است به صورت تیرآهن، شمش، پلیت، مفتول، لوله و یا ورق باشند. همچنین اگرچه با شنیدن عنوان آهنگری بلا فاصله نام کوره، شعله و حرارت دمشی به ذهن می‌آید، اما کلیه فعالیت‌های تولید قوس‌های مرکزدار (مهندسی) و آزاد یا بی مرکز (غیر مهندسی) و کُنج‌ها و زوایا بر روی ورق و پروفیل‌ها در این عنوان می‌گنجد.

■ نقشه اجرایی برای ساخت یک چاقو را بنویسید.




به نظر شما برای شکل دادن به تیغه‌ها از آهنگری سرد استفاده می‌شود یا گرم؟

1. Rolling

2. Forming: Forging, Mixing, Coating, Bonding,...


3. Separating: Turring, Shearing, Millinig, Sawing, filling,...

برای بازرسی قوس در حال ساخت در اختیار بگیرید.

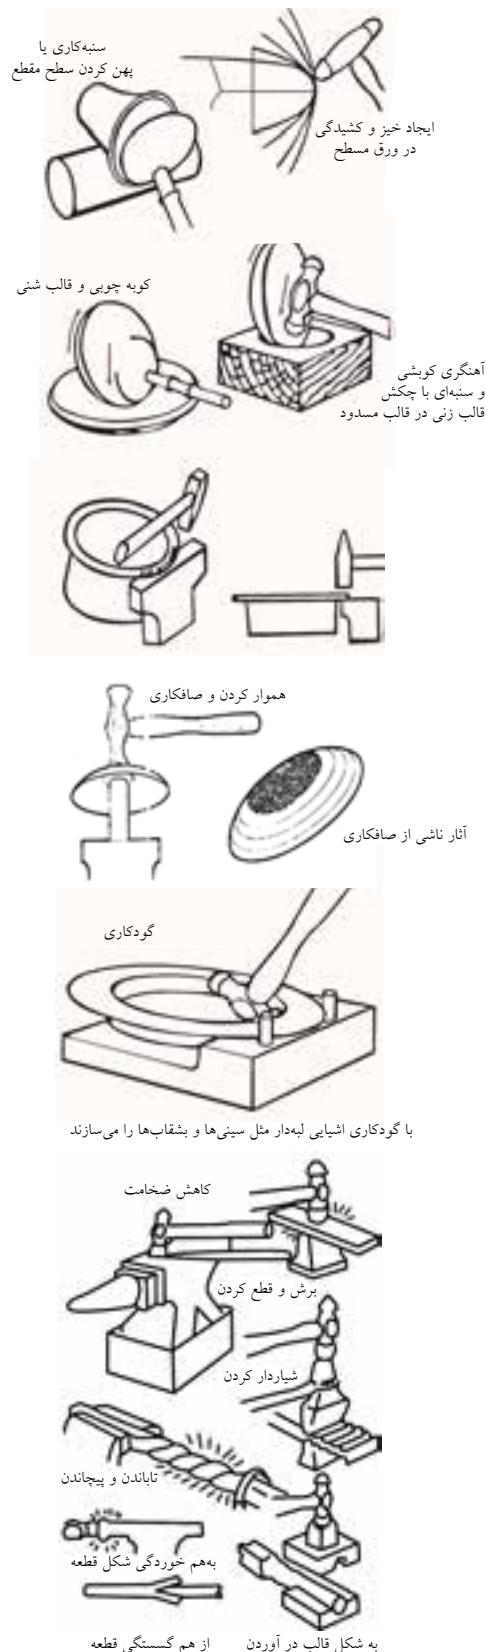

قوس هایی که به دلیل رعایت استانداردهای طراحی و با مرکز مشخص (حتی در دور از دسترس) و شعاع معلوم، در نقشه قطعه آورده و اجرا می گردند.

نوع اول را به طور عموم اجرای فرورژه و دومی را که معمولاً با غلنك انجام می شود رول کاری (نورد قوس) می نامند.

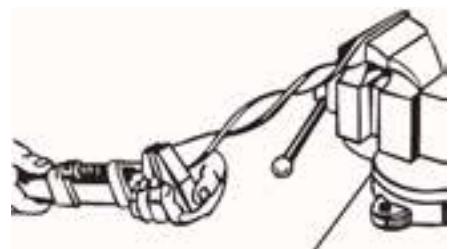


□ در تصویر دو چرخه تزئینی، چند منحنی مهندسی و چند فرورژه ملاحظه می کنید؟




چنانکه در تصاویر مشاهده می شود، برای اجرای یک طرح فرورژه یا قوس غیر فنی، داشتن چکش نرم (بر حسب جنس و ظرفات آن) یا فلزی (جهت صاف کاری قوس) و یا چکش های خاص (ابزار صاف کاری) و گیره رومیزی به همراه حداکثر یک قالب فرم قوس که از قبل آماده و در جایی نزدیک گیره ثابت شده است کفايت می کند. همانند حرfe صاف کاری و در استفاده از ابزارهایی خاص به هنگام آهنگری دستی قوس ها (مانند سندان دستی صاف کاری)، یا باید از روی شکست نور از روی سطح و مشاهده آن درستی کار خود را ارزیابی کنید و یا آنکه شابلون هایی را

آنها را برای ساخت فرهای فلزی به کار می‌گیرند.

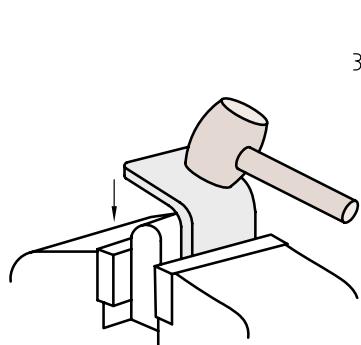

استفاده از قالب فرم و تلاش برای انطباق کامل قطعه با آن وقتی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که حجم کار فرورژه بسیار بالا و طاقت‌فرسا و یا قیمت مواد اولیه مانند حرفة زرگری بسیار زیاد باشد. در حرفة درودگری (نجاری) نیز ایجاد قوس به دلیل نقش زیادی که در زیبایی محیطی زندگی افراد دارند، ظرافت ویژه‌ای را می‌طلبد.

■ با انتخاب یک قالب قوس و یک ایده گروهی هماهنگ، فری فلزی خاصی را طراحی و بسازید.

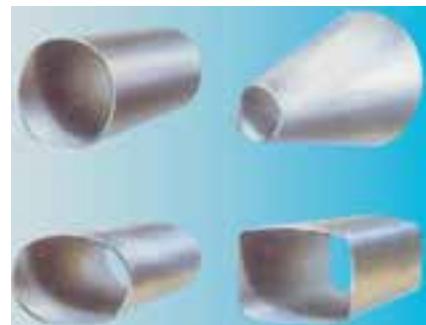

■ در مورد قالب فرم در سه حرفة آهنگری، زرگری و درودگری تحقیقات گروهی مصوّر انجام و آنها را در کلاس به یکدیگر ارائه دهید.

علاقه و پی‌گیری صنعتگران فلزکار برای طراحی قالب‌های فرمدهی تسمه‌ها، مفتول‌ها و ورق‌های فلزی، به ساخت «گیره فرم»‌هایی منجر شده است


تصویر زیر، قالب دست‌سازی را برای آهنگری فرها و ایجاد قوس نشان می‌دهد. در صورتی که قوس فلزی از ماده اولیه مفتولی باشد، می‌توان از یک میله راهنمایی برای ایجاد فر و یا حتی فنری کردن آن مفتول (مطابق تصویر) استفاده کرد.




قالب فرم را در کارهای سبک از جنس چوب‌های بادوام مانند چوب گردو و راش می‌سازند و سپس با محکم کردن آن روی میز با استفاده از گیره یا پیچ و مهره،

این ایده در واقع از آنجا شروع شد که برای قوس دهی به ورق های بسیار نازک از میله ها، محورها و شفت های گرد استفاده کردند.

پیش از این، در صنعت از روی هم لغزیدن غلتک ها، که باعث مخالف چرخیدن آنها و در نتیجه ایجاد حالت مکش می شد، برای دربرگرفتن و له کردن صفحات ضخیم ورق های فولادی استفاده می گردید.

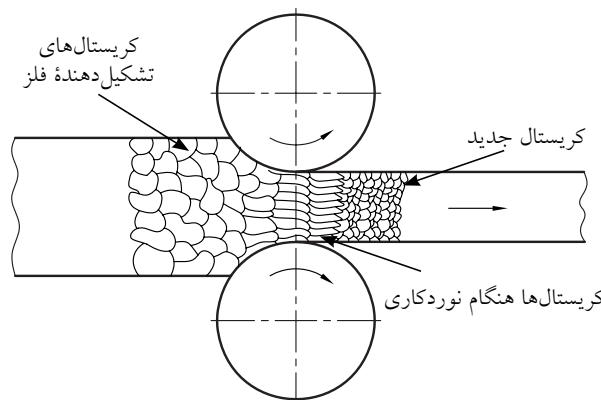

چنانکه در تصویر ملاحظه می شود این عمل که آن را «نورد» می نامند به کمک چهار، شش و یا تعداد دیگری از غلتک های حامی حرکت انجام می گردد.

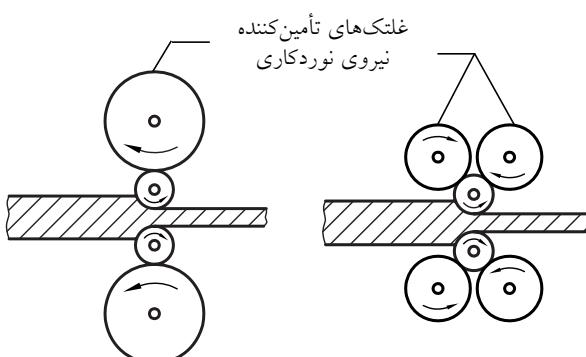


حال اگر با تغییر موقعیت غلتک ها، ترتیبی دهیم که به جای کاهش ضخامت ورق ها، بتوان با درگیری نیروهای زیر و بالای ورق قوسی را در آن ایجاد کرد، فرایند را «رولکاری» یا «غلتكزنی» می نامند. البته هنوز هم در

که در تصاویر زیر نمونه هایی از آنها را مشاهده می کنید.




چنانچه فرم مورد نظر یک منحنی مرکزدار باشد، می توان «گیره فرم» را با کمک فک های غلتکی و به گونه ای ساخت که در جریان عبور قطعه در میان غلتک های در گردش و در اثر فشار، فرم مورد نظر در قطعه به روش «رولکاری» ایجاد شود.

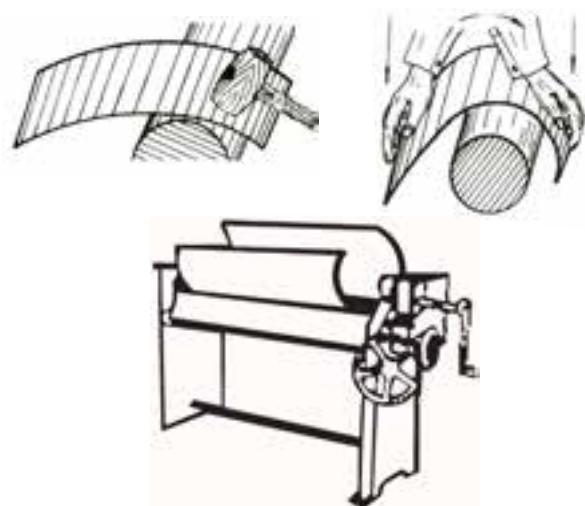

۱ ۲ ۳

■ با توجه به تصویر، مراحل کار بر روی ورق ضخیم با دستگاه رولکاری را بنویسید.

هنگامی که یک خودرو در حال طی کردن مسیری منحنی است، چرخ داخل قوس سرعت کمتر و چرخ بیرونی سرعت بیشتری خواهد داشت که وظیفه متعادل کردن این دو و ایجاد این تفاوت، به عهده تنظیم کننده (دیفرانسیل) خواهد بود. حال اگر بخواهیم مخروطی از ورق مانند تصویر را با کمک غلتک‌های رولکاری بسازیم، باید ترتیبی داد که طرف کوچک‌تر مخروط دیرتر و طرف بزرگ‌تر (قاعده مخروط)، سریع‌تر از زیر غلتک‌ها گذر کنند. برای این منظور از لقمه‌های فلزی (نبشی یا هر چیز دیگر) به عنوان تکیه‌گاه سمت کوچک استفاده می‌کنیم تا در مقابله با آن نیروی عکس‌العمل، سمت بزرگ مخروط را با سرعت بیشتری از زیر غلتک‌ها عبور دهد.

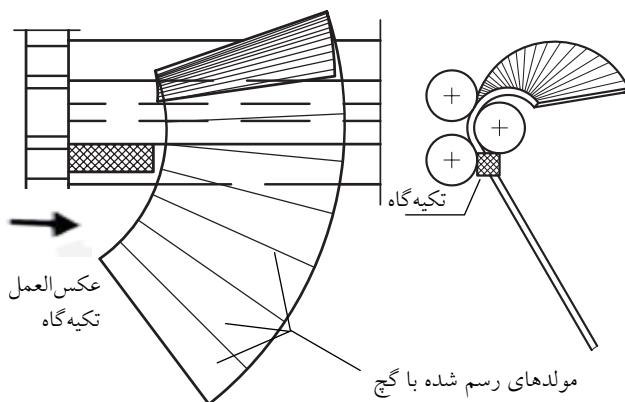


در نورد سبک، نیروی رانش قطعه به داخل دستگاه توسط مکانیسین تأمین می‌شود که به آن «تغذیه»^۱ با دست می‌گویند.

■ تدارک شرایط غلتک‌های نورد به چه اطلاعاتی نیازمند است؟

با گرفتن ایده از عملیات نورد می‌توان فک‌های چرخان


صنعت، اسامیِ فعالیت‌ها گاهی مشترک است و واژه «نورد» برای قوس‌دهی نیز استفاده می‌شود.

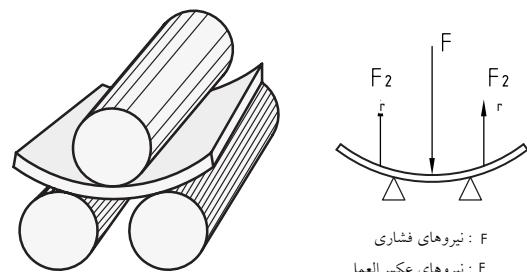

چنانچه مایل به ایجاد گنگره یا طرح دیگری در ورق باشیم، می‌توان سفارش ساخت غلتک‌های فرم‌داری را برای دستگاه رولکاری داد. این نوع رولکاری را «رُخ‌زنی» می‌نامند.




چنانکه در تصویر مشاهده می‌کنید، برای قوس‌دهی به ورق با کمک غلتک‌ها، باید مراحلی را با توجه به ضخامت ورق در نظر گرفت.

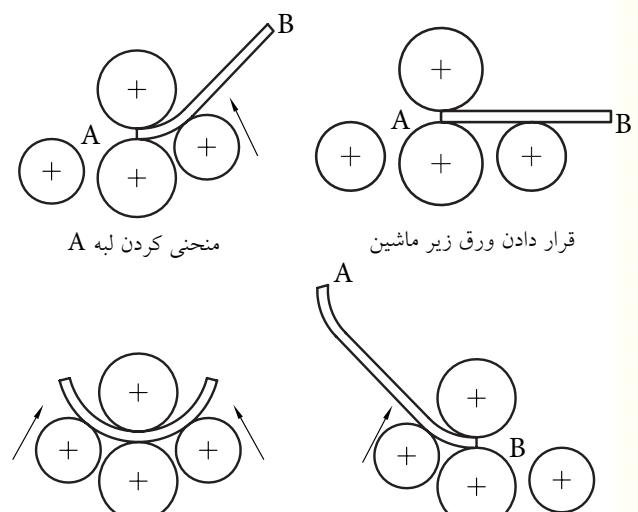

رولکاری نواحی دیگر ورق

منحنی کردن لبه B


«ورکاری» یا «صنایع فلزی» و به صورت جدا از حرفه مذکور در صنعت مطرح شده است.

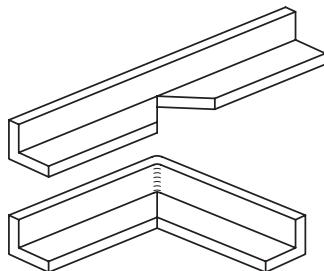


با رعایت کامل اینمی و استفاده از دستکش ضخیم، خم کاری ورق های نازک را می توان با فشار دست آغاز کرد. در این صورت از مناسب بودن تکیه گاه ورق پس از خمشدن و مستقیم بودن «خط خم» اطمینان حاصل کنید.



تصاویر زیر، ایده های خوبی در استفاده از گیره و ابزارهای مناسب برای خم کاری زاویه قائمه تسمه های فولادی را نشان می دهد. در صورتی که به جای تسمه با قطعه ای ورق برای خمش رو به رو باشید، بهتر است که با تدبیر مناسب سطح تماس فک های گیره را افزایش دهید. برای کاهش اثر ضربات چکش بر قطعه می توان از یک تکه چوب به عنوان واسطه استفاده کرد (تصویر را بینید).

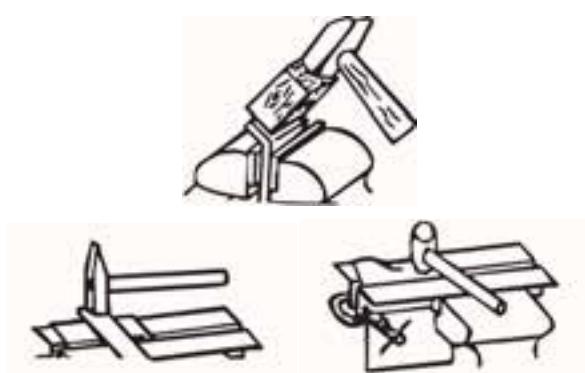

را برای برش و یا خالجوش زنی ممتد (درزجوش) استفاده کرد. در تصویر، تیغه های مخروطی قیچی های گردبُرد را که نسبت به هم مایل قرار می گیرند و می توانند ورق های تا ۴mm را بدون تغییر فرم سطحی برش بزنند نشان می دهد.

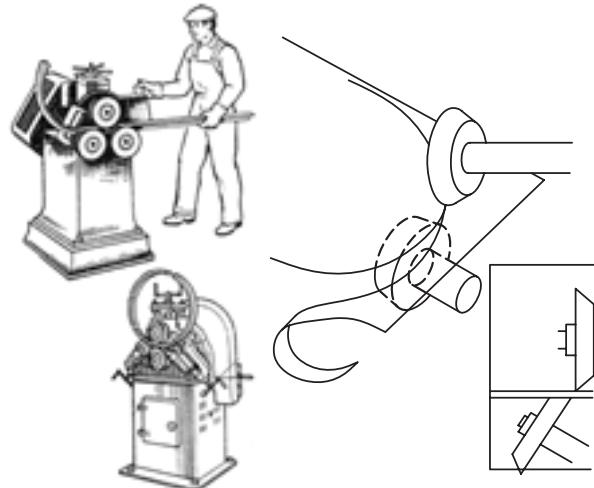

۵-۲-۲ آهنگری کُنج ها (خم کاری و سازه)

ایجاد زاویه در قطعه کار به روش آهنگری و برای تکمیل پروژه ساخت، به مراتب دشوارتر از فرم دهی قوس ها و منحنی هاست. زیرا این بار به جای زیبایی، اینمی و ساده تر کردن کاربری، الزامات طراحی و کار محصول پایانی، ما را در مسیر ساخت دقیق کالا تحت فشار می گذارد. مثلاً برای ساخت یک کُنج گونیا (90°) در یک قطعه، مجرأ (کanal) و پیکره فلزی (سازه) راهی جز محاسبه دقیق و استفاده از زاویه سنج ها نداریم. در صورت نیاز به قالب خم کاری نیز با آزمون و خطأ (شکست ناپذیری) باید به درست ترین طرح دست پیدا کنیم. اهمیت ایجاد دقیق زوایا در خم کاری برای عملکرد صحیح سازه های فلزی به حدی است که این بخش از آهنگری تحت عنوان

تصویر زیر، قالب خم دستسازی را نشان می‌دهد که می‌تواند تکیه‌گاه خم‌کاری‌های نسبتاً سنگینی باشد.




■ آیا می‌توانید با توجه به تصاویر، ایده‌های به کاررفته در آنها و سیستم‌های مشابه آنها را برای تقویت نیروی خم‌کاری بیان کنید؟




در «خط خم»‌های بلند استفاده از ضربات چکش که

برای جلوگیری از انحناء نامناسب تسمه یا ورق فلزی در گیرشده در گیره (به دلیل قوس ملایم برجستگی فک‌ها به سمت ریل گیره)، می‌توان قالب خمی را تهیه کرده و زیر قطعه‌کار در میان فک‌های گیره بست. به این ترتیب قطعه به جای خمش روی گیره، روی قالب خود خم می‌شود (تصویر را ببینید).

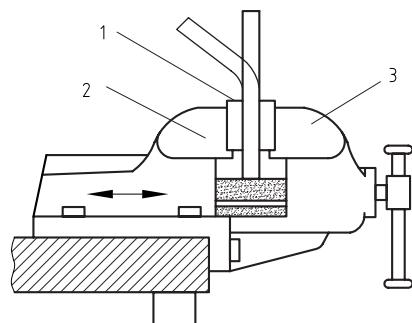

در پایان خم‌کاری سبک ورق‌ها و تسمه‌های نازک، روی خط خم را با چکش لاستیکی بکوبید. این مسئله باعث نزدیک‌تر شدن دو راستای قطعه پس از خم‌کاری هم شده و شعاع خم‌کاری گوشه (کنج) کم می‌شود. تغییر فرم نامتناسب با جنس قطعه کار ممکن است به ترک برداشت‌ن و یا حتی شکست آن منجر شود. پس به عنوان راه چاره، باید زاویه خم را کاهش داده و نیروی کمتری به قطعه وارد ساخت و یا محل خم‌کاری را در ابتدای اعمال نیرو، گرم کنیم.

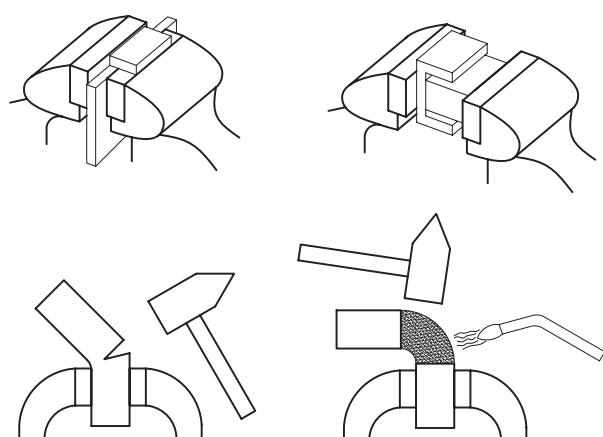

ماتریس) دلخواهی را بر روی کاغذ ترسیم کنید و «شیوه‌سازی»^۱ خم ایجاد شده از قالب خود را بکشید.




۵-۳ آهنگری ماشینی

برای انجام ساده‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر فرایند خم کاری (مانند سایر فرایندها) و با تجربهٔ خم کاری‌های دستی که خطاهای قابل پیش‌بینی و درنتیجه قابل پیش‌گیری را برای ما مشخص می‌کنند، می‌توان به طراحی و ساخت ماشین‌های آهنگری پرداخت. در این ماشین‌ها معمولاً نیروی مستقیم دست انسان که دقت کافی ندارد در تغذیه قطعه کار به داخل (زیر) ابزار آهنگری، حذف می‌شود و اجرای محاسبات آهنگری در طراحی محصولات پیچیده یا با تعداد بسیار زیاد، امکان‌پذیر می‌شود. مثلاً تجربه کار دستی نشان می‌دهد که قطعات کار پس از نورد یا فر و خم، دچار تغییر طول می‌شوند و در صورتی که این تغییر طول قبلًا در نظر گرفته نشده باشد، محصول آهنگری ناکارآمد خواهد بود. چنانکه در تصاویر می‌بینید در محل خم کاری، قسمتی از قطعه (بیرون خم)، دچار کشیدگی و افزایش طول و قسمتی دیگر (داخل خم) فشرده می‌شود. و تنها می‌تواند گفت خط محور قطعه (تسمه، میله یا لوله)، تغییر ابعادی پیدا نمی‌کند. این خط فرضی میانی را، به همین دلیل که تغییر ابعادی و کریستالی پیدا نکرده است، «تار


باعت ایجاد پستی و بلندی در طول خط می‌شود، توصیه نمی‌شود.

به علاوه ابزارهایی که قطعه را از یک نقطهٔ خم می‌کنند، اغلب بر اساس بازوهای فرقه‌ای که در گیری نقطه‌ای داشته با چرخش خود تغذیه قطعه به ابزار را ساده می‌کنند، طراحی می‌شوند.

این دو راهکار (چکش و فرقه) در مورد خط خم‌های بلند جای خود را به «گوههای بلند (تیغه)» می‌دهد که می‌توان آن را با فشار دو دست (اهرم) مانند تصاویر به طول خط خم فشرد و با کمک تکیه‌گاه مناسب شکاف‌دار، خم قائم یا زاویهٔ مشخصی را اجرا کرد.

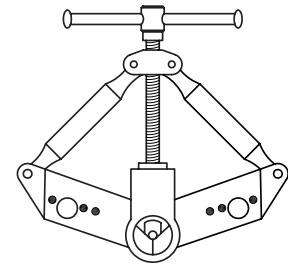

■ با کمک مریبی، نام اجزای تصویر زیر را بنویسید.

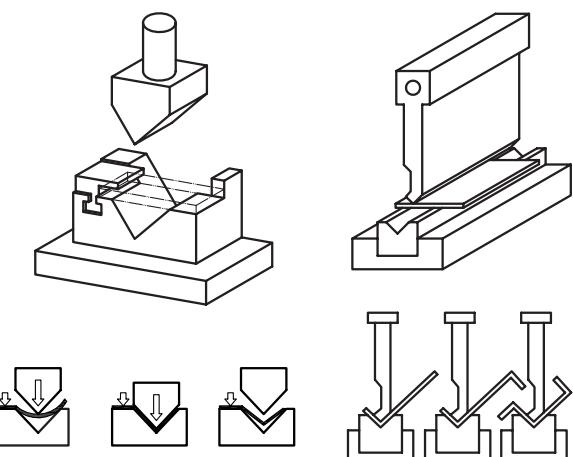

■ با گرفتن ایده از تصاویر فوق، قالب خم (سننه و

¹. Simolation



۵-۳-۱ آهنگری قوس‌ها (فرفورژه اتومات و نورد سنگین)

■ با جمع‌آوری اطلاعات و فیلم آموزشی خطوط تولید ماشین آلات مختلف، ایده‌های موجود در ساخت مقاطع (مفتول، لوله و تسمه) فر شده فلزی مانند لوله اگزوز موتورسیکلت را جستجو و آن را در کلامس به نمایش بگذارید.

■ کنترل عددی (کامپیوتری¹) یک ماشین ابزار (CNC) به چه معناست؟ افزایش تعداد، حجم و حساسیت قطعات فرم شده صنعتی، آهنگری قوس‌ها را هم از نظر طراحی دقیق‌تر قالب فرم و هم محافظت ساختاری قطعه‌کار متتحول کرده است. علاوه بر آن نیروی متغیر و محاسبه‌نشدنی دست صنعتگر در روش‌های ماشینی با نیروی ثابت، مستمر و دقیق باد (پنوماتیک²) یا روغن (هیدرولیک³) جایگزین شده است.



ختشی» می‌نامند. در ماشین‌های آهنگری محاسبه قطعات کار که پی‌درپی توسط ماشین خم می‌شوند بر اساس ابعاد تار یا فاز ختشی انجام می‌شود تا بر اساس آن بتوان قالب خم یا فاصله غلتک‌های فر و نورد را به درستی طراحی کرد و قطعه پس از تغییر شکل کوتاه نشود.

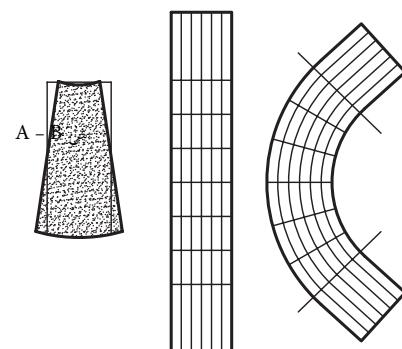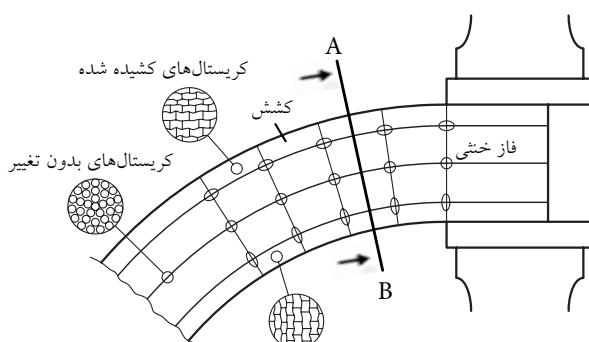


■ در مورد ساختار کریستالی فولاد و تغییر آن در اثر حرارت، فشار یا کشش تحقیق کنید. آیا تغییر در ابعاد کریستال‌ها، در خواص فلز تأثیرگذار است؟ چگونه؟

1. Computer Numerical Control (CNC)



2. Penumatic

3. Hydrolic

ماشین‌آلات نورد یا رولکاری سنگین نیز می‌توانند علاوه بر ایجاد انواع لوله‌های با قطر زیاد در ورق‌های بسیار ضخیم (تا ۲۰۰ mm)، به دلیل توان بالا و پیوستگی قدرت هیدرولیک، انواع غلتک‌های رُخ و فرم را پذیرا باشند.

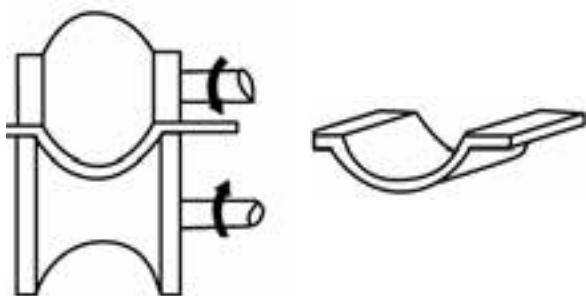


□ در مورد روش تولید ساقمه‌های فولادی تحقیق کنید.

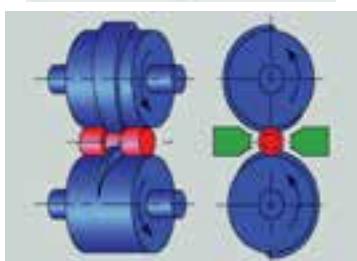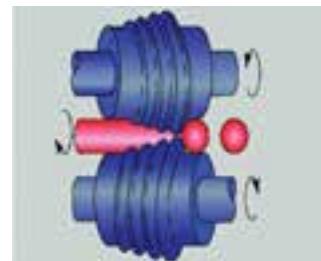


تصویر زیر، توسعهٔ ماشین‌های آهنگری از چکش‌های کوبیش هیدرولیکی قطعات گداخته تا پرس‌های فرمدهی سرد و گرم سنگین نشان می‌دهد.



در صورت نیاز به استفاده از حرارت برای فرمدهی، ماشین‌آلات آهنگری که دارای فک‌ها و گیره‌های مخصوص و سیستم‌های تبرید (خنک‌کاری) کنترل شده هستند، برخلاف روش‌های دستی فرمدهی گرم، باعث تفاوت‌های هندسی در نتیجهٔ چین خوردگی نمی‌شوند. در تصویر سردهکردن بلادرنگ لوله با فشار هوا، پس از سرخ شدن و خمکاری در مشعل مخصوص (حرارتی یا مغناطیسی) را مشاهده می‌کنید.

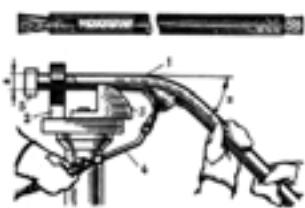

■ در مورد شکل دهی مفتول ها با قالب و ساخت پیچ، پین، پرج، سوزن، میخ و ... تحقیقاتی را انجام و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

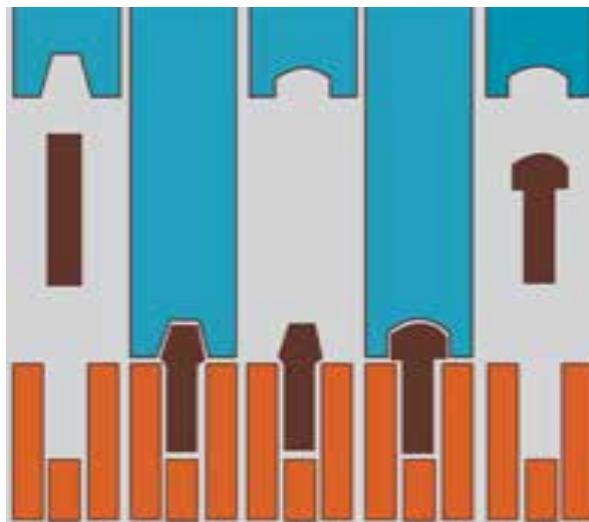


۵-۳-۲ آهنگری کنج ها (خم کاری و سازه)
مهم ترین و در عین حال گران ترین روش شکل دهی به ورق های فلزی استفاده از پرس های قالب فرم است که موضوع رشته قالب سازی را به خود اختصاص داده است.



از ایده غلتک های نور دُرخ (طرح) زن، در ماشین آلات تولید پیچ استفاده می شود.


■ با کمک مربی، مراحل ساخت پیچ های نور دشده (تصویر زیر) را بنویسید.

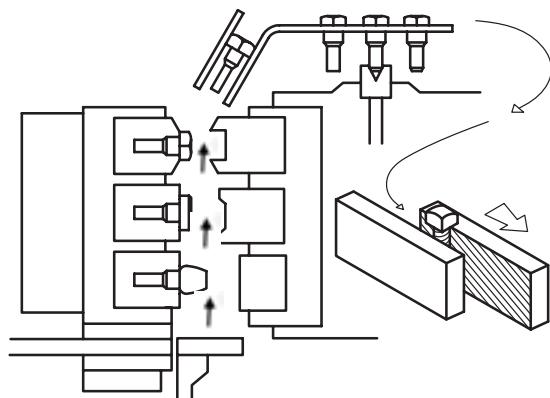

در مواردی که طراحی مکانیکی پیچیده ای در ساخت فرم و قوس حاکم باشد، از شیوه هایی مانند فرم دهی انفجاری (مطابق تصویر) نیز استفاده می شود.




خم کاری هیدرولیکی برای ایجاد کنج قائم در ورق فولادی را مشاهده می‌کنید.

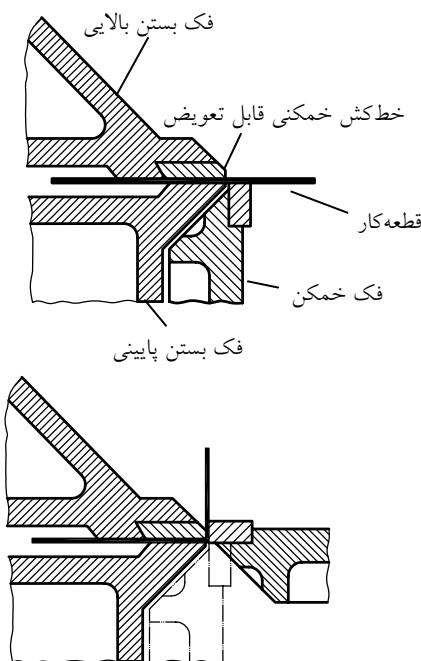

■ با راهنمایی مربی درس رسم فنی، تصویر شماتیک (نمایشی) تیغه‌های دستگاه خم را با مقیاس ۱:۳ (سه برابر) رسم و در کلاس فلزکاری ارائه دهید.

با توجه به تصاویر زیر، طراحی مناسب قالب خم (سننه و ماتریس) در کنار قدرت بالای ضربزنی و حرکت تک یا دوگانه فک‌های ماشین‌های خم کاری، انواع زوایای خم را به دست می‌دهد.

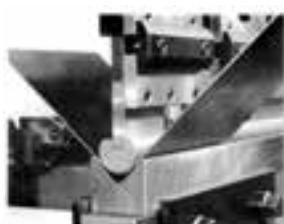

با کمک این پرس و قالب‌ها حتی می‌توان به شکل‌دهی انواع ورق‌ها و صفحات پلاستیکی پرداخت. قبل^۱ فقط از طریق «تزریق» یا «روزن‌رانی»^۲ و بافتن یا «روزن‌کشی»^۳) تولید قطعات پلاستیکی را انجام می‌دادند که این روش‌های شکل‌دهی (ونه فرم‌کاری) فقط در کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ قابل انجام بود. اما با توسعه تکنولوژی مواد مصنوعی و نیز طراحی قالب‌های بی‌خطر برای صفحات پلاستیکی، امروزه فرم‌کاری ورق‌ها در کارگاه‌های کوچک هم میسر شده است.




در تصویر بعد شیوه درگیرشدن تیغه‌های دستگاه


1. Extrusion

2. Paltrusion

■ با کمک مریبی خود، نمودارهای نشان داده شده در تصویر را بررسی کنید.

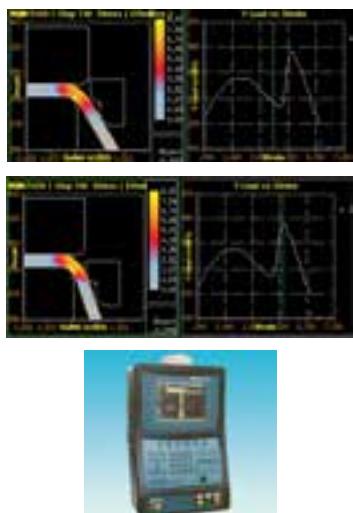


■ با رعایت ترتیب شماره، قالبها و سنبه‌های هریک از خم‌های تصویر پیش رو را که محصول آنها را در اطراف زندگی روزمره خود به وفور می‌بینید بررسی کنید.

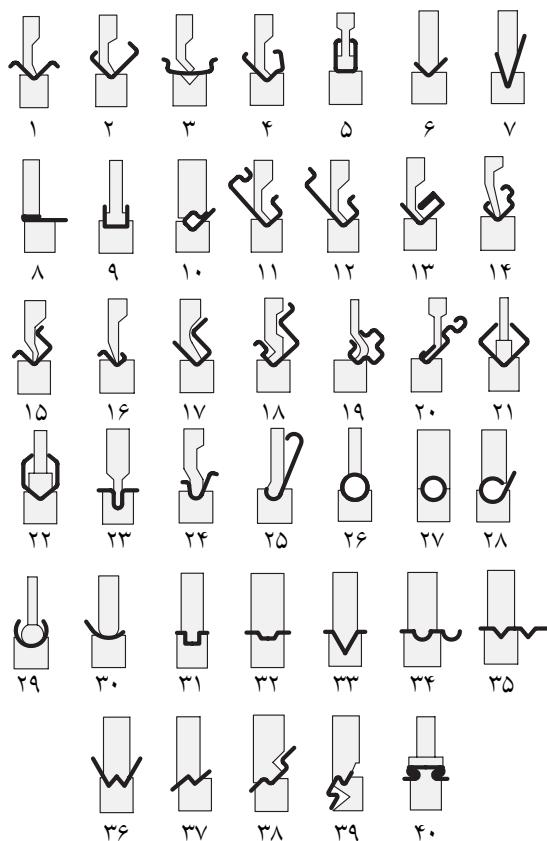

درنتیجه با طراحی دقیق فرایند مورد نظر و کنترل آن در حین انجام کار (توسط پانل یا صفحه نمایشگر دیجیتال دستگاه خم)، احتمال نیاز به فرایندهای تكمیلی جهت کاهش قوس انتهای زاویه خم (شعاع خم) کاهش می‌یابد.





در تصویر ملاحظه می‌کنید که فرایند خم کاری توسط نرم‌افزار مخصوص پیش از انجام شبیه‌سازی شده و اشکالات احتمالی آن به اپراتور (کاربر) دستگاه گزارش می‌شود.

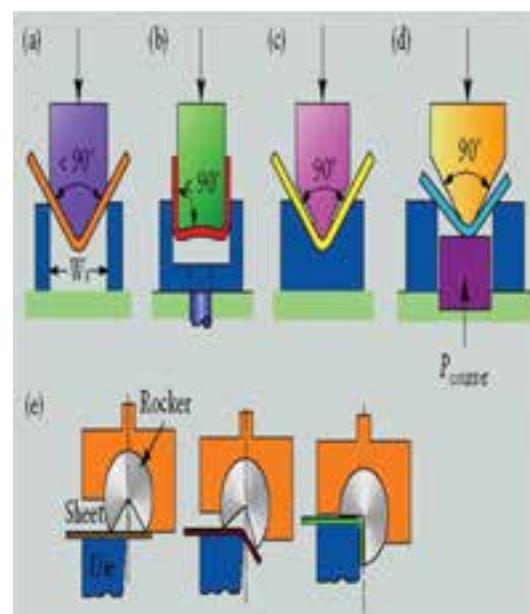

در فرمدهی گرم، خطر اصلی کنجدکاوی در لمس قطعه قبل از سردشدن است. اگر در فرایندهای شکلدهی از حرارت و گرمکاری استفاده می‌شود، مراقبت ویژه از منابع انرژی حرارتی مانند کپسول‌های اکسیژن و استیلن یا لوله‌ها و اتصالات گاز، بنزین و نفت، نخستین وظیفه صنعتگر این کارگاه است.



گاهی در کار با ماشین آلات فرمدهی از انبرک‌ها، اهرم‌ها و حتی ربات‌های صنعتی برای انجام کار و برداشتن و خوراندن (تغذیه) قطعات استفاده می‌شود.

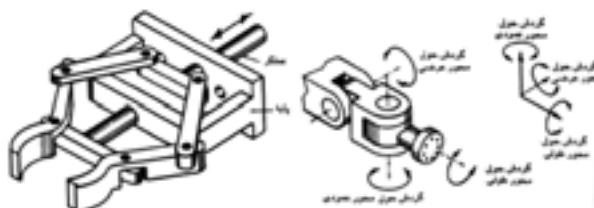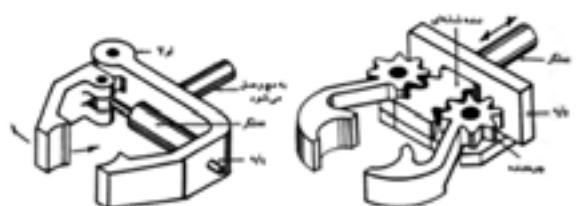

■ در مورد انواع مکانیزم‌های گرفتن و برداشتن اجسام تحقیق کنید. آیا می‌توانید با تجهیزات کارگاهی، نمونه‌ای از آنها را بسازید؟

■ نمونه‌هایی از محصولات دستگاه‌های خمکاری را که با تولید انبوه در زندگی روزمره خود مشاهده می‌کنید، جمع‌آوری و در کارگاه فلزکاری جهت ساخت با دست و گیره به عنوان مدل به کار ببرید.

۵-۴ موارد ایمنی

قالب‌های شکلدهی فلزات (یا غیرفلزات) به دلیل استفاده مداوم و بی‌وقفه، باید از سخت‌ترین جنس فولاد ساخته شوند تا در اثر ضربزنی فرسایش کمتری بیابند. این مسئله در کنار نیروی اهرمی یا روغنی تجهیزات فرمدهی و خمکاری، چکش‌های صنعتی بسیار خشنی را در موضوع فرمدهی فلزلت خلق می‌کند که بی‌احتیاطی در کار با آنها، صدمات قطعی جبران‌ناپذیر به دنبال خواهد داشت.

■ در تصویر، چه روشی را برای پیش‌گیری از صدمه کاربر پرس نشان می‌دهد؟ چه جایگزین مناسبی را برای آن می‌شناسید؟






دستور کار

خم کاری ورق، مفتول و لوله


۳. بر روی تخته چوبی به ابعاد $200 \times 200\text{ mm}$ و با ضرب میخ‌های فولادی با فاصله و طرح دلخواه (مانند تصویر)، قالب خم کاری ساده‌ای برای تسممه‌ها و نوارها باریک ورق ساخته و با کمک آن در گروه اجرای پروژه خم کاری نقشه‌داری به عهده بگیرید.

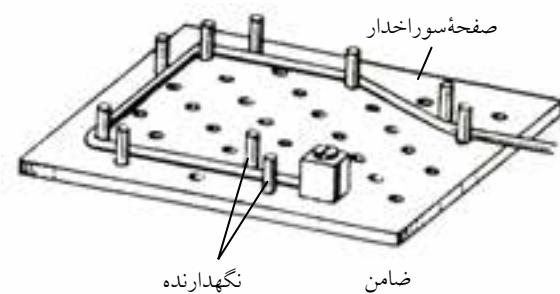


۴. با انتخاب مفتول‌هایی از جنس، ضخامت و ابعاد دلخواه، و تهیه نقشہ اجرائی و قالب خم مناسب، فرتهای یکدست و همواری را تهیه و به همراه نقشہ خود به مربي ارائه دهيد.



۱. با انتخاب ورق فلزی در ضخامت‌های متفاوت، به هریک از روش‌های نشان داده شده و با کمک مربي، پروژه‌های خم کاری در ابعاد و زوایای مشخص را اجرا کنيد. سپس طرح واره (شیوه عمل) خود را همراه با نتیجه ارائه دهيد. (در خم کاری ورق‌های بزرگ‌تر از دهانه گیره مانند تصاویر از ورق گیر مناسب در گیره استفاده کنيد).

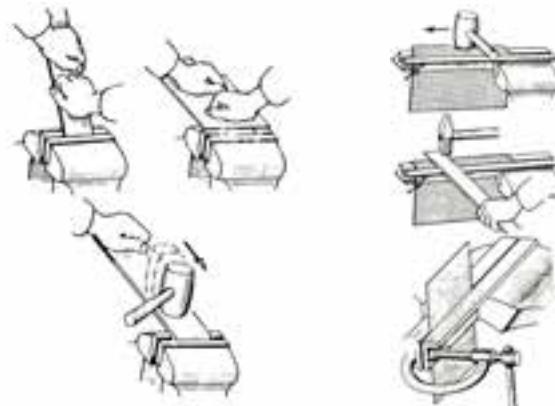


۲. با استفاده یا ساخت قالب قوس مناسب، ورقی به ضخامت 1 mm را به صورت حرف "U" یا "O" فربزنيد.

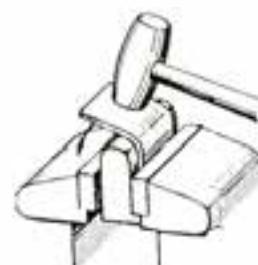





۷. لولهایی با قطر کمتر یا مساوی ۴۰mm را به صورت خالی یا در حالی که از ماسه نرم و کاملاً خشک پُر کرده‌اید و دو سر آن را مسدود ساخته‌اید، به کمک گیره رومیزی تا شعاع چهار تا شش برابر شعاع خود لوله خم کاری کرده و نتیجه را با هم مقایسه کنید. خم کاری لوله پُرشده از ماسه چه مزیتی دارد؟

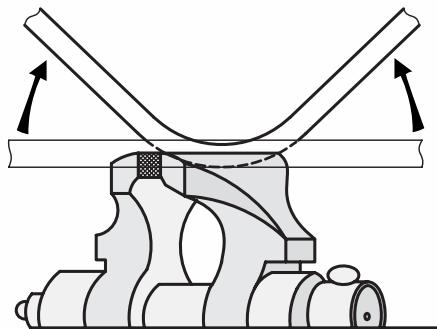

۵. با استفاده از صندلی‌های تحریر مستعمل در محیط کارگاه (دسته‌ها و قسمت‌های خم) و برش قوطی‌های نازک (پروفیل چهارپر) قالب و قطعه‌ای مانند تصویر را بر روی هم سوار کرده و قوس یا فِر موجود در قالب را بر روی تسمه یا پروفیل خود ایجاد کنید (چروک‌های احتمالی را با گرم کردن و چکش کاری از بین ببرید).

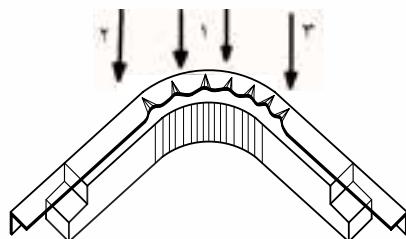

۶. با کمک مریبی خود، آچارهای خاصی مانند آچار "F" و آچار تاب‌گیری یا آچار "U" را با استفاده از میلگردهای آجدار (آرماتور) ساخته و با کمک آنها، خم و قوس‌های ابتکاری را بر روی قالب‌هایی که خود پیشنهاد می‌کنید، ایجاد کنید. از محکم‌بودن نقطه اتصال قطعه به قالب اطمینان حاصل کنید.

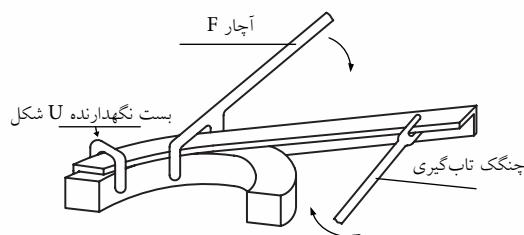

ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. شکل دهی همان فرم دهی است.

درست نادرست

۲. در روش های شکل دهی بُرا ده تولید نمی شود.

درست نادرست

۳. منظور از منحنی های غیر مهندسی در صنعت فرورژه و قوس سازی:

ب) منحنی بدون قانون الف) منحنی با مرکز دور از دسترس

د) هیچ کدام ج) منحنی با مرکز دور از دسترس

۴. «گیره فرم» چگونه گیره ای است؟

الف) گیره ای برای ایجاد فرورژه ج) گیره ای برای ایجاد خم

د) الف و ج ح) گیره ای برای ایجاد خم

۵. منظور از تار یا فاز ختی:

الف) مرحله بی تأثیر (مرده) عملیات خم کاری ب) قسمت بی تأثیر قطعه کار

د) قسمت فشرده شده قطعه کار در خم کاری ج) قسمت کشیده شده قطعه در خم کاری

۶. منظور از «رُخ زنی» چیست؟

۷. قطعاتی که با استفاده از غلتک های فرم و نورد تولید می شوند، معمولاً زائد هایی دارند، در مورد روش بهبود کیفیت

سطح آنها و از بین بردن زوائد پس از نورد تحقیق کنید.

واحد کار ششم: توانایی کم کردن زائدات (براده برداری)

◀ هدف کلی: براده برداری از سطوح فلزی با ابزارهای دستی

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۶۴	۵۴	۱۰	توانایی کم کردن زائدات (براده برداری)

توانایی کم کردن زائدات (براده برداری از سطح)

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- بین ابزارهای براده برداری خطی و سطحی تفاوت‌هایی را بیان کند.
- چند نوع قلم معمول (از نظر شکل نوک ابزار) را نام برد و وظیفه هر یک را برشمارد.
- حرکت‌های اصلی برش، پیشروی و براده را در فرایند قلم‌کاری و سوهان‌کشی معرفی کند.
- دو راهکار برای سهولت انجام حرکت برش بیان کند.
- علت انجام فرایند شابرزنی را بیان کند.
- با کمک مربی طرح‌هایی برای جدا کردن، قیچی‌زننده با قلم و براده برداری را تهیه و آنها را با انتخاب قلم مناسب بر روی قطعات کار اجرایی کند.
- با استفاده از شابر و مواد تسهیل‌کننده سطوح راهنمای یک گیره مستعمل را شابر و سایه بزند.
- انواع سوهان را نام بده و یک سوهان خاص را بر اساس رنگ پیشانی دسته یا زبری آج‌ها تعیین درجه کند.
- مقاطع مختلف را با انتخاب سوهان مناسب، سوهان‌کشی و نتیجه کار را به درستی پایش کند.
- موارد ایمنی در کار با ابزارهای براده برداری سطحی را بیان کند.

پیش آزمون

۱. روش برادهبرداری نسبت به روش بدون براده دقیق‌تر است.

درست نادرست

۲. در روش برادهبرداری ساختار قسمت‌های مختلف مواد قطعه کار را می‌توان تغییر داد.

نادرست درست

۳. درگیری یک اره با یک قطعه کار از نوع درگیری است.

ب) درگیری خطی الف) درگیری نقطه‌ای

د) الف و ب ج) درگیری سطحی

۴. منظور از حرکت پیشروی، در برادهبرداری حرکتی است که در آن:

الف) قطعه توسط ابزار جارو می‌شود.

ب) ابزار به داخل قطعه نفوذ کرده و بار (براده) بر می‌دارد.

ج) ابزار موفق به درگیر شدن و برادهبرداری از قطعه می‌شود.

د) همه موارد.

۵. منظور از تولید:

الف) ساخت قطعات مختلف است. ب) ساخت اندازه‌های مختلف یک محصول است.

د) الف و ب ج) ساخت تکراری و مشابه یک قطعه است.

۶. زاویه رأس قلم‌های قطع کن معمولاً درجه است که بر حسب تغییر جنس قطعه کار می‌توان آن را تغییر داد.

ب) 60° الف) 30°

د) 120° ج) 80°

۷. در انتهای مسیر کار با قلم برادهبرداری (لبه کار) باید:

الف) جهت قلم‌کاری را برعکس کرد.

ب) نیروی قلم‌کاری را کاهش داد.

ج) نیروی قلم‌کاری را افزایش داد.

د) نیروی ناگهانی بسیار زیادی به قلم وارد کرد.

۸. هدف از شابرزنی سطوح و سایه‌زنی آنها است.

الف) افزایش کیفیت سطح مانند سنگزنی

ب) افزایش کیفیت و جهت‌بخشی سطح در سطوح نیاز به آب‌بندی و تماس

ج) کاهش کیفیت سطح در سطوح نیازمند روغن‌کاری

د) رنگین‌کردن سطح قطعه و جلا‌کاری آن

۹. سوهان‌ها را از جنس نرمی می‌سازند تا زیاد به قطعه خراش وارد نکند.

درست نادرست

۱۰. سوهان را باید طوری در دست گرفت که انتهای مسیر سوهان‌کاری مشخص باشد. (أُریب به سمت جلو)

درست نادرست

۱۱. کدام مورد از ملاحظات بررسی کیفیت سطح سوهان‌کاری در حین انجام فرایند نیست؟

الف) استفاده از گونیا در کترل صافی سطح

ب) استفاده از مواد رنگین در مشخص شدن پستی و بلندی‌های سطح

ج) استفاده از انگشت برای لمس پستی و بلندی سطح

د) هیچ‌کدام

۱۲. چگونه می‌توان به شماره (درجه) سوهان پی برد؟

الف) یک یا دو سویه بودن آج آن

ج) ضخامت سوهان و آجدار بودن کناره‌ها




۱۳. منظور از خالی‌کردن سوهان چیست؟

الف) بیرون آوردن آن از دسته

ج) سُرخوردن سوهان بر روی سطح



به روش‌های شکل دهی «بدون برادهبرداری»^۱ است، مهارت صنعتگر در انتخاب درست یک ابزار و روش از بین آنها بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. بنابراین می‌توان گفت محدودیت روش‌های برادهبرداری بیشتر مهارتِ صنعتگر است تا محدودیت دستگاه‌ها و ابزارها. چنان‌که یکی از مجسمه‌سازان معروف دنیا گفته است: «تنها مهارت من در حذف قسمت‌های زائد یک تکه سنگ است».

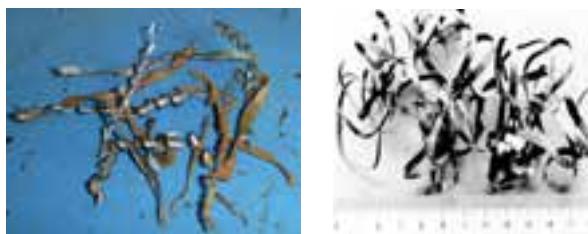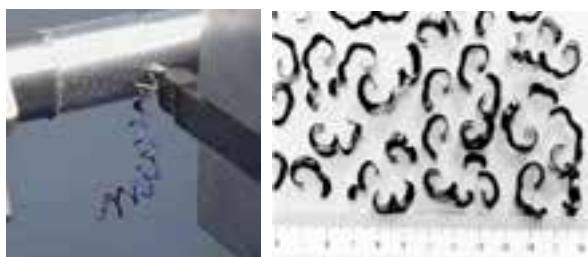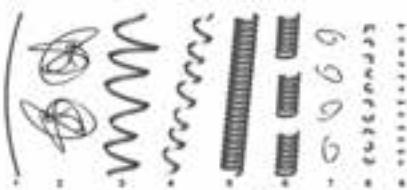

البته ذکر این نکته ضروری است که حتی اگر قرار باشد که قطعه‌ای با یکی از روش‌های برادهبرداری تولید شود، بهتر است قبل از آن، تا حد ممکن آن را به روش شکل دهی به محصول نهایی نزدیک و شبیه کرده باشیم. زیرا به این ترتیب با حداقل برادهبرداری، به نتیجه خواهیم رسید و این کاهش برادهبرداری به معنی کاهش زمان و هزینه‌های تولید

۶-۱ مفهوم برادهبرداری سطحی

□ برای ساخت قطعه‌ای مانند تصویر زیر (دستگیره)^۲ چه روشی را پیشنهاد می‌کنید؟



- قیچی‌زنی
- اره‌کاری
- نورد و فرکاری
- خم‌کاری
- هیچ‌کدام

چنان‌که در فصل‌های گذشته دیدیم، برای کار بر روی مواد اولیه واردشده به کارگاه فلزکاری مراحل مختلفی باید طی شود که ممکن است بنا به خصوصیات ماده اولیه و نیاز محصول (کالا)، هر مرحله می‌تواند به فرایند اصلی تبدیل شده، ساخت قطعه در کارگاه به آن پایان پذیرد. این مراحل عبارت بودند از:


تمیزکاری اولیه، برش، شکل دهی، آهنگری و فرم دهی اما هیچ‌کدام برای ساخت قطعه‌ای مانند نمونه بالا، مناسب به نظر نمی‌رسند و این بهدلیل منحنی خاص، کیفیت سطح، جنس ویژه و از همه مهم‌تر ضخامت (گوشت) قطعه مورد نظر است. در چنین مواردی روش مناسب تر و «بهینه»^۳ ساخت با برداشتن یا تراشیدن قسمت‌های اضافی یعنی کم کردن زائد هاست. این زائد ها را چنان‌که دیدید تراشه^۴ یا «براده» نامیدیم. روش‌های ساخت با کمک حذف قسمت‌های زائد را نیز روش‌های «برادهبرداری»^۵ می‌گویند. از آنجا که این روش‌ها تنوع بسیار زیادی دارند و این ویژگی اصلی‌ترین مزیت روش برادهبرداری نسبت

1. Handle
2. Optimize
3. Chip
4. Chip Removing


1. Chip Less Methodes

خط به خط با آن درگیر شود و با حرکت یکی از آن دو (قطعه) یا ابزار) و یا هر دو، ابزار باعث برش قطعه به دو قسمت شود. مانند قیچی یا اره. همچنین ممکن است که برخورد آنها با هم به صورت سطح به سطح و درنتیجه خراشیدگی باشد که در این صورت بُراوهایی از قطعه تا رسیدن به ابعاد نقشه، برداشته خواهد شد. مانند سوهان کاری. این حالت ممکن است به صورت درگیری خط (ابزار) به سطح (قطعه) نیز باشد، مانند روش‌های تراشکاری و قلمزنی. آخرین نوع درگیری ابزارهای بُراوهایی برداهبرداری با قطعات کار درگیری نقطه‌ای است که در آن ابزار یا قطعه کار با چرخش خود از لِشدگی قطعه در برابر این برخورد نقطه‌ای جلوگیری کرده و به تولید بُراوه می‌پردازند. نتیجه کار سوراخ‌شدن قطعه خواهد بود مانند روش‌های سوراخ کاری.

■ بنابر آنچه گفته شد و اطلاعات تکمیلی مربی نموداری مانند نمودار زیر را ترتیب داده و آن را توسعه دهید.

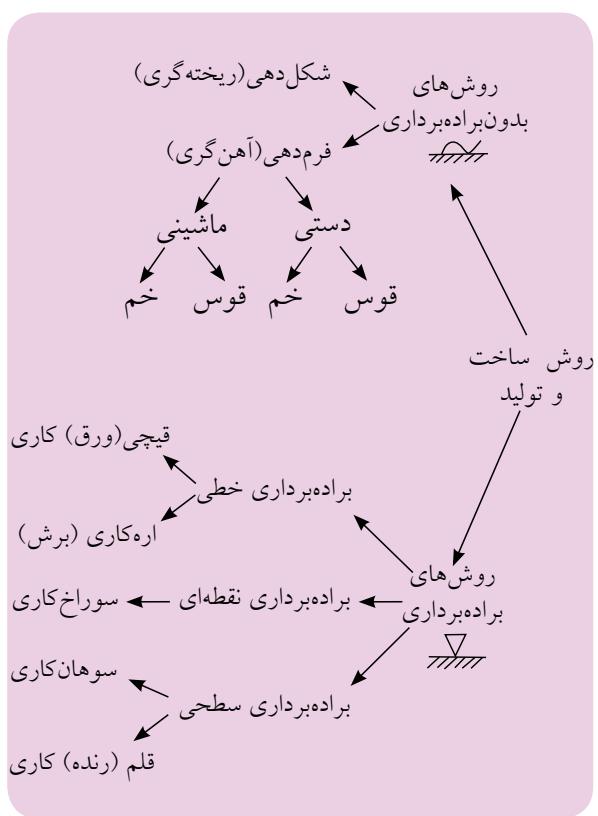

(مثل ابزار، کارگر و...) و افزایش «بهرهوری»^۱ خواهد بود. در فصل مربوط به توانایی قطع کردن یا برادهبرداری خطی، مهم‌ترین شرط ابزار برادهبرداری یا نفوذکننده به قطعه کار سخت‌تر بودن جنس خط لبه ابزار و پس از آن داشتن زاویه مناسب برای نفوذ به قطعه (زاویه رأس یا گوه - بتا - β) در آن خط عنوان شد. با تدارک یک گیره (قید و بست) مناسب ابزاری با شرایط فوق می‌تواند در تماس با قطعه فلزی یا غیرفلزی به داخل آن نفوذ کرده تحت فشاری که به آن نیروی برش می‌گویند (اطراف ابزار به قطعه یا از طرف قطعه به ابزار وارد می‌شود)، بُراوهایی را از قطعه جدا کند.

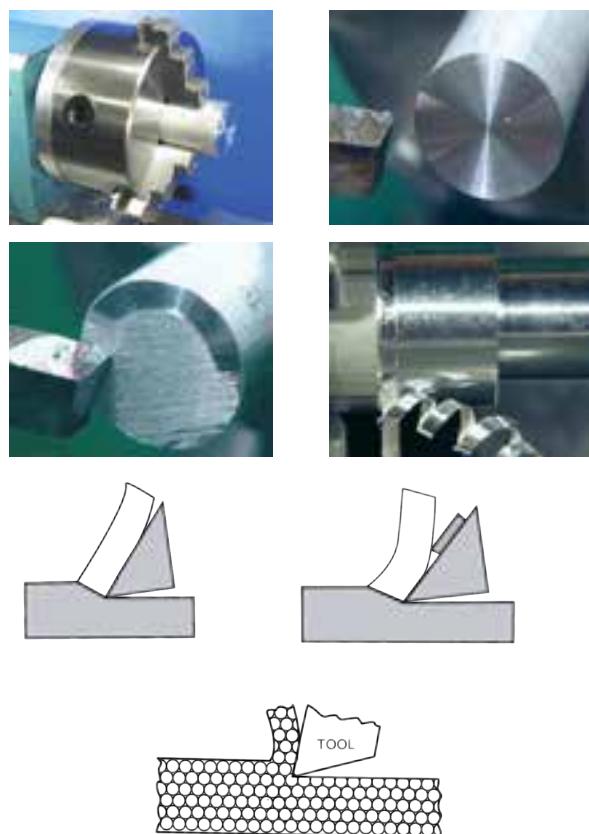

■ آیا می‌توانید طرحی از برادهبرداری را مثال بزنید که در آن قطعه کار به ابزار فشار وارد کرده و درنتیجه تراشیده می‌شود؟ ابزار ممکن است در لحظه تماس با قطعه کار به صورت

1. Productivity


قطعه کار وابسته هستند.
در کارگاه فلزکاری از بین روش‌های براده‌برداری سطحی تنها «سوهان»، «قلم»، یا رنده و شابر وجود دارند که پس از شناخت سه حرکت عمومی آنها را به طور خاص مورد بررسی قرار داده‌ایم.

■ با کمک مربی خود تصویر زیر را ترجمه و سپس در اندازه A3 بزرگ و نصب کنید.

□ فرایند سنگزنی که در آن ذرات ماسه چسبیده در کنار هم، ضمن براده‌برداری کنده می‌شوند، در کجای این نمودار خواهد بود؟

۶-۲ انتخاب روش براده‌برداری سطحی


اگرچه در صنعت ساخت و تولید، روش‌های براده‌برداری بسیار متنوعی وجود دارد، اما همه آنها در انجام مأموریت خود به سه حرکت اصلی برای براده‌برداری بین ابزار و

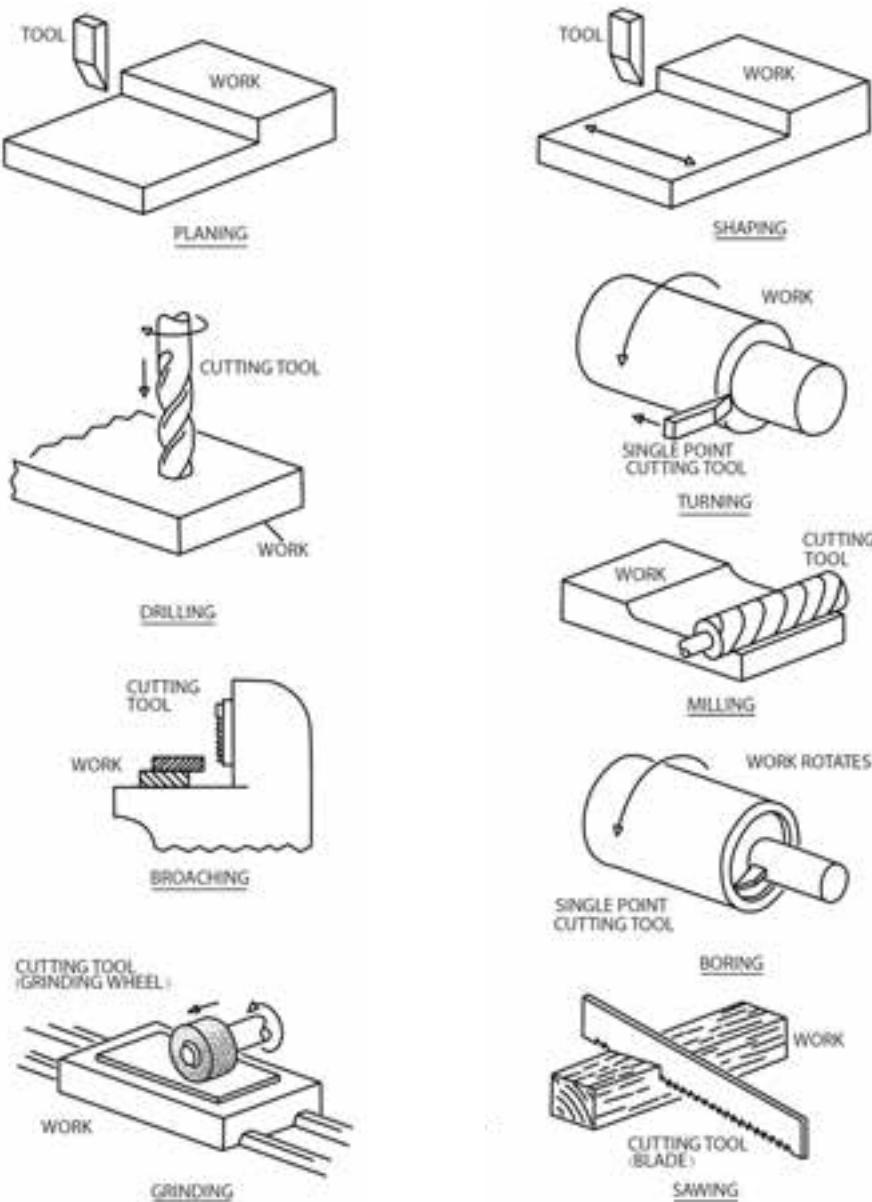

ب) حرکت پیش روی (ادامه برش)

ج) حرکت باردهی (عمق برش)

شناسایی این سه حرکت در واقع الفای کار با هر ابزار برش دستی یا نصب شده بر روی ماشین ابزار است.

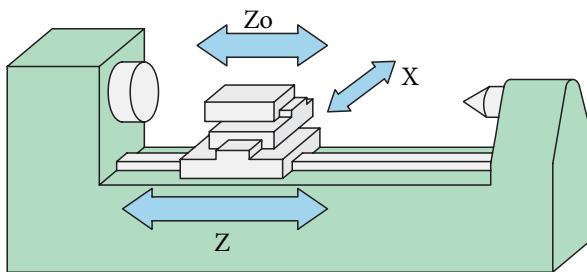

حرکت اصلی یا برشی، همان حرکتی است که علت اصلی برادهبرداری یا سایش ابزار به قطعه کار می‌شود. مثلاً در ماشین فوق (دستگاه تراش)¹ این حرکت، همان چرخش سه نظام است. این حرکت را با «V» نشان می‌دهند (○).



حرکت دوم در برادهبرداری، حرکتی است که باعث تداوم کار برداشت براده تا پایان قطعه کار یا فرایند برادهبرداری است. این حرکت را با «S» نشان داده و در کار با دستگاه فوق، به صورت حرکت حرکت رفت و برگشتی در طول میز یا ریل دستگاه تراش شاهدیم (==).

سومین حرکت مؤثر در برادهبرداری با یک ابزار یا ماشین ابزار، حرکت تنظیم کننده بار یا عمق براده (a) است

فرض کنید که با دستگاهی مانند تصویر زیر، قصد برادهبرداری دارید در حالی که آشنایی چندانی به طرز کار آن نداشته و قصد تحلیل روش کار آن را در ذهن می‌پرورانید. گام نخست شناسایی محل قرارگرفتن ابزار و قطعه کار در آن است.



تصویر بعدی به این سؤال پاسخ می‌دهد.



قطعه کار در داخل سه نظام دستگاه و ابزار (قلم) در قلمگیر آن جای گرفته است. میزهای سوارشده بر روی هم که حرکت را در جهات مختلف میسر می‌سازند (حامی حرکت)، می‌توانند حرکت در جهت نزدیک شدن و دوری از سه نظام و نیز عمود بر این مسیر را محیا کنند (مطابق تصویر). به این ترتیب گام دوم شناسایی حرکت‌هایی است که بتواند به ما، در برادهبرداری قطعه و تبدیل آن به کالا کمک کند. این حرکت‌ها در همه ماشین‌های ابزار عبارت‌اند از:

(الف) حرکت اصلی یا برشی

برای سهولت در انجام این سه حرکت (a, S, V) می‌توان ابزارهای خاص و گیره‌های ویژه‌ای را طراحی کرد. این ابزارها و گیره‌ها باید طوری ساخته شده باشند که جنس، شکل ظاهری و سادگی استفاده از آنها، سرعت حرکت برشی، وسعت حرکت پیشروی و دقیق استفاده بار را افزایش دهد. مثلاً در دستگاه‌های تراش به جای استفاده تنها از قلم (رنده)‌های مرکز تراش، از رنده‌ها و قلم‌های چپ‌بر و راست‌بر نیز استفاده می‌شود (به نوک قلم‌ها در تصویر توجه کنید).




علاوه بر آن جنس قلم‌ها از فولاد سخت مانند فولاد ابزارسازی (H.S.S)¹ انتخاب می‌کنند تا بتوان به حرکت برشی

1. High Speed Steel

و آن حرکتی است جهت نفوذ به قطعه برای براده‌برداری را نشان می‌دهد. در دستگاه تراش این حرکت عمود بر میز دستگاه تراش (از بغل) بوده و به صورت (⊗ ⊖) نشان داده می‌شود.

در بین ماشین‌های براده‌برداری، دستگاه تراش تقریباً تنها ماشینی است که در آن حرکت اصلی برش به جای ابزار به قطعه کار تعلق دارد. در ماشین سوراخ‌کاری (دربل)، حرکت اصلی، چرخش متله و در دستگاه سنگ‌زنی، چرخش ابزار سنگ است.

□ به نظر شما در سوهان‌کشی حرکت اصلی، پیشروی و حرکت بار چه جهت‌هایی دارند؟

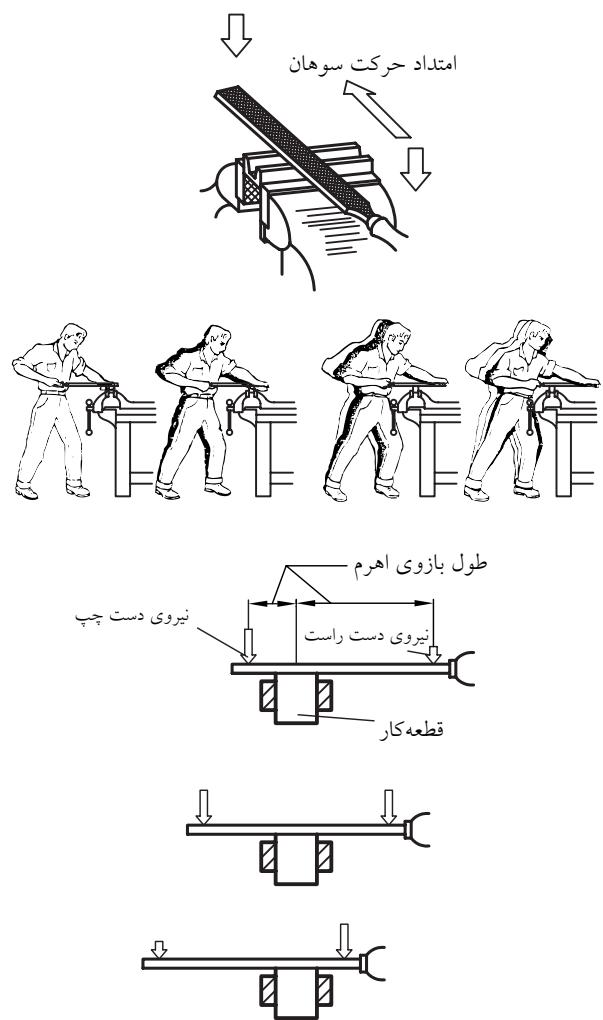

گیره‌های «با انعطاف»^۱ گردن، قفل‌شونده و موقعیت‌پذیر (فک متغیر) توسعه‌یافته تا حرکت بار (a) بدون ذره‌ای خطا (کمتر از میلی‌متر) قابل رهگیری باشد.



میزهای کار نیز اغلب با دقت دهم میلی‌متر مدرج (درجه‌بندی) شده‌اند تا حرکت‌های سه‌گانه (برش، پیشروی و بار) کاملاً تحت کنترل باشند.



سرعت بخشید و میزان عمق براوه (حرکت بار) را در یک لحظه مشخص افزایش داد.

اگر خنک کردن ابزار با سیال (مایع) خنک‌کننده مانند آب صابون نیز به موقع و صحیح انجام پذیرد، می‌توان آن را در افزایش سرعت پیشروی مؤثر به حساب آورد. تصویر، قلم‌گیر چندابزارهای را نشان می‌دهد که در آن هر ابزار مجهر به مجرای آب صابون مخصوص به خود است.



توسعهٔ تکنولوژی ابزارسازی، ابزارهای چندتکه را به بازار عرضه کرده است که نوک بُرشی آنها (الماسه) می‌تواند با شکل‌های متفاوت روی پیکرۀ یا دنباله ابزار نصب گردیده و حرکت‌های سه‌گانه بُراده‌برداری را ساده‌تر کند.



از سوی دیگر نگهدارنده‌های قطعه‌کار (گیره‌ها) نیز از آنجه شما در کارگاه خود ملاحظه می‌کنند به سمت

1. Fluxable

مزیت واقعی ماشین‌های ابزار نسبت به فلزکاری با دست، قابلیت «ساخت^۱» تکراری یک محصول بدون کوچکترین تغییر است که به آن «تولید^۲» گفته می‌شود. در تولید سطوح براده‌برداری شده تشابه و تقارن کاملاً ضروری به نظر می‌رسد. در این صورت کالا را محصول «خط تولید» می‌نامند.



۶-۳ قلم کاری و شابرزنی

□ در کارگاه فلزکاری، ابزار خاصی که بتوان با آن هم براده‌برداری خطی (برش) انجام داد و هم براده‌برداری سطح (سایش) کدام است؟

گاهی به ملاحظه کم‌بودن ابعاد قطعه (پلیت) نسبت به ضخامت آن و یا کمبود زمان تولید و یا لزوم برش بدون براده و یا با براده زیاد، قیمت ارزان قطعه کار و... برای جُدا کردن قسمتی از قطعه از قلم کاری (مطابق تصاویر) استفاده می‌شود.





1. Manufacturing

2. Production




با این وصف، کافی است حرکت‌های اصلی یک ماشین براده‌برداری را بشناسید تا برای کار با آن، قطعه و ابزار را در جای خود محکم کرده با رعایت اصول ایمنی، براده‌برداری را آغاز کنید.

اگر میزان حرکت ابزار برای انجام برش، پیشروی و افزایش عمق براده‌برداری را با عدد نشان دهیم در واقع نشانی مقصد خود روی قطعه کار را (نسبت به نقطه شروع کار) مشخص کرده‌ایم. امروزه این آدرس‌ها را می‌توان به کمک نرم‌افزارهای مهندسی مکانیک مرحله‌بندی کرد و به ترتیب آنها را به انجام رسانید. تصویر زیر سه نمونه از این نشانی‌دهی‌ها را که به «Gکد» معروفند نشان می‌دهد.

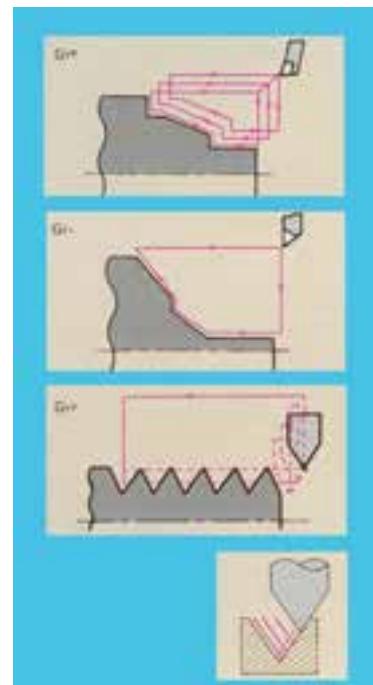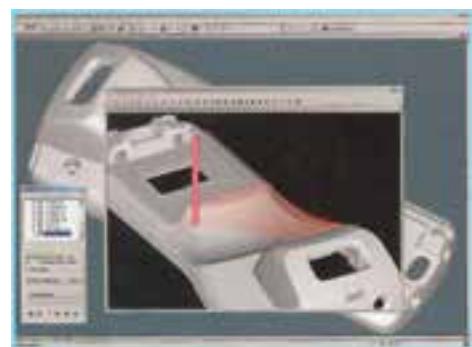


برای قلم‌های جداکردن، برحسب پهنهای خطوط برش، معمولاً دونوع لبه وجود دارد، ولی لبه قلم‌هایی که وظیفه خاصی دارند، باید با حرکت آنها در حین قلم‌کاری متناسب باشد. در تصویر زیر قلم‌هایی برای ایجاد شیارهای منحنی بُر و نیز برای بریدن باریکه از لبه ورق را مشاهده می‌کنید.

قلم تخت با لبه گرد

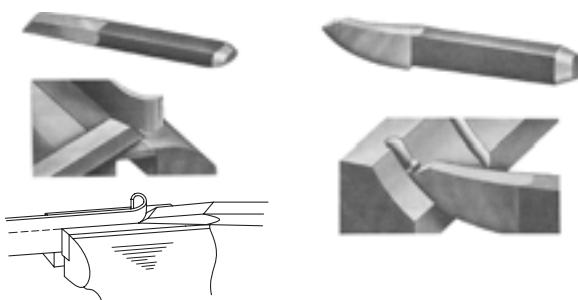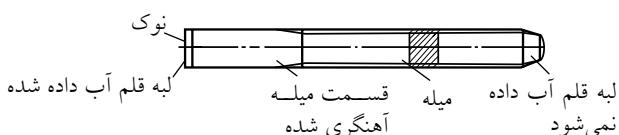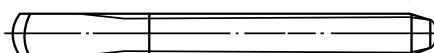

ممکن است که از قلم برای ایجاد شیارهای مستقیم در قطعه استفاده شود. در این صورت ضخامت نونک مناسبی را برای این کار انتخاب خواهیم کرد. قلم دمبریک و قلم ناخنی نمونه‌هایی از این دست هستند.

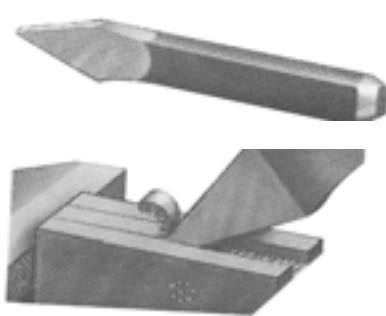

از قلم ناخنی برای جداکردن یک طرح از داخل ورق

۶-۳-۱ روش کار با قلم

برحسب ظرافت یا خشنی ضربات وارد بـ قلم (با چکش)، قلم را با دو یا پنج انگشت و یا با تمام دست بر روی قطعه نگه می‌دارند و اگر جنس قطعه از چدن (ترد) باشد، از سپر محافظتی نزدیک گیره کمک گرفته می‌شود.






در تصویر سه نوع قلم‌کاری مشاهده می‌شود:

الف) قلم‌کاری جداکردنی


ب) قلم‌کاری قیچی کن

ج) قلم‌کاری براده‌گیر




بر اساس این قلم‌کاری‌ها انواع قلم‌های خاص و استانداردشده نیز وجود دارد.

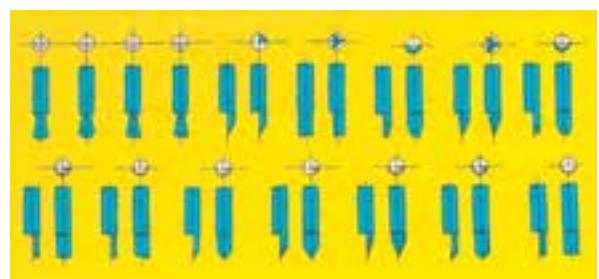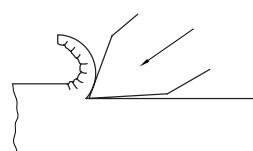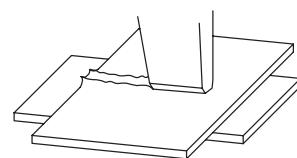


باید طوری در گیره بسته شود که لبه گیره در حکم تیغه پایین یک قیچی (تکیه‌گاه) عمل کرده، یا تکیه قلم به آن واردآمدن ضربه باریکه مورد نظر کاملاً مماس به لبه گیره جدا شود.

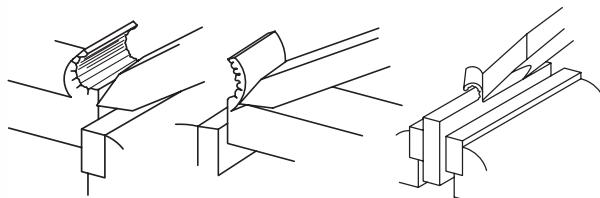

در مورد قلم‌های براده‌گیر رعایت زاویه دست (زاویه قرار قلم) برای جلوگیری از سُرخوردن آن بر روی قطعه، یا افزایش ضخامت ناگهانی براده و گیرکردن قلم، ضروری است. همچنین قسمت پایانی مسیر براده‌برداری را معمولاً از جهت مخالف قلم می‌زنند تا از شکستن براده و تخریب سطح براده‌برداری جلوگیری شود.
تصاویر زیر نحوه قیچی‌زنی با قلم و براده‌گیری با زوایای قرار کم و زیاد را نشان می‌دهد.

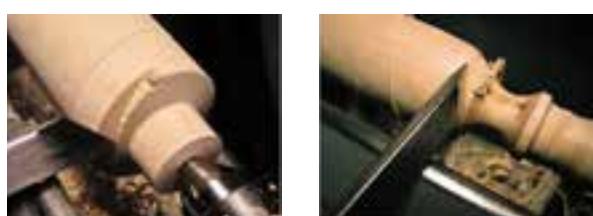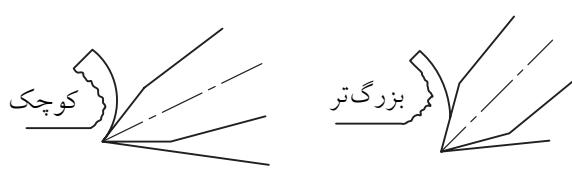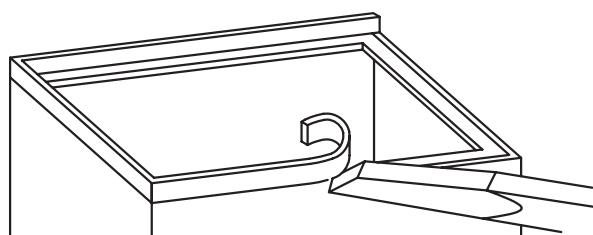


استفاده می‌شود. قلم‌های دیواره (میانبر) نیز برای این کار استفاده می‌شوند.

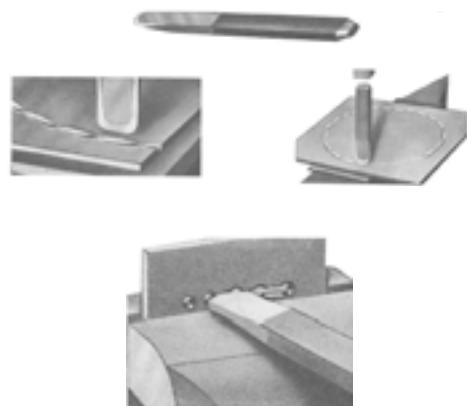

قلم‌ها از جنس فولادهای سخت ابزارسازی ساخته شده و قدری تُرد هستند. پس باید آنها را تدریجاً با کار درگیر کرد. پس در ابتدای قلم‌کاری، آن را با زاویه نسبت به قطعه کار نگه می‌داریم (قلم‌های سرگرد نیازی به این مراقبت ندارند).




قلم‌های جداکن اغلب با زاویه 60° در رأس ساخته می‌شوند و بنا به سختی جنس قطعه می‌توان نوک آنها را به 30° (برای مواد نرم) کاهش یا به 90° (برای مواد سخت) افزایش داد. (ر.ک سنگ‌زنی).

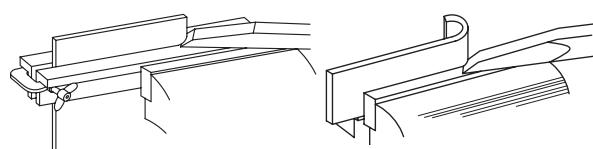


برخی قلم‌ها مخصوص جداکردن باریکه‌ای از ورق از صفحه اصلی هستند (قلم قیچی‌کن). در این صورت قطعه


به این ترتیب از انواع قلم (نوبکی‌های متفاوت) می‌توان برای سهولت یک نوع قلم‌کاری نیز استفاده کرد. در قلم‌کاری، به دلیل ورود ضربتی یک گوشه فولادی به قطعه، قدری لشدگی در لبه ورود اتفاق می‌افتد که به آن گراته (دماغه) گفته می‌شود. (تصویر را ببینید).

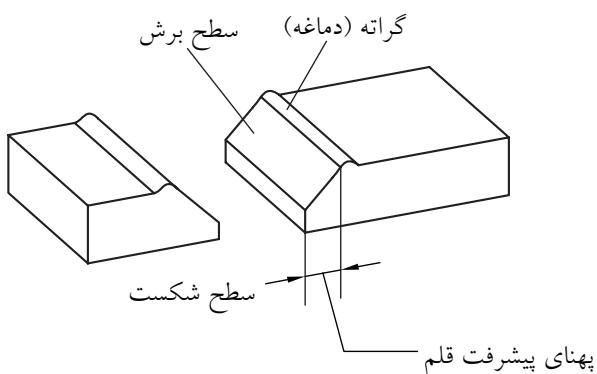


برای قلم‌کاری مقاطع ضخیم، باید فرایند را از اطراف قطعه همزمان پیش برد.

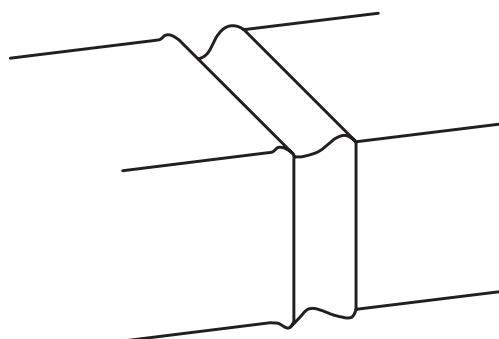



به هنگام قلم‌کاری سطوح باریک‌تر از نوک قلم، با اُریب‌گرفتن قلم از حداکثر لبه برنده آن در براده برداری قطعه استفاده کنید.

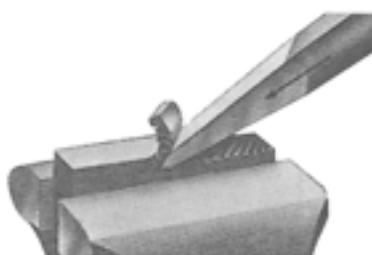

گاهی لازم است که از داخل ورقی ضخیم (غیر قابل برش با پرس یا پانچ)، طرحی را برش زده و خارج کنیم. در این صورت قلم‌کاری به همراه ایجاد سوراخ‌هایی در مسیر برش راهگشاست.

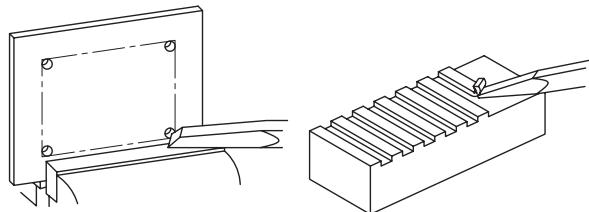

برای این منظور می‌توان از قلم‌های خاصی که در دو جهت زاویه براده دارند برای شکستن دیواره‌های باقی‌مانده بین سوراخ‌های مسیر استفاده کرد. در براده (پلیسه) گیری از سطوح پُرهنا یا ضخیم، می‌توان (مانند تصویر) این کار را با ایجاد پله و پل و برداشت یکه در میان آنها صورت داد.

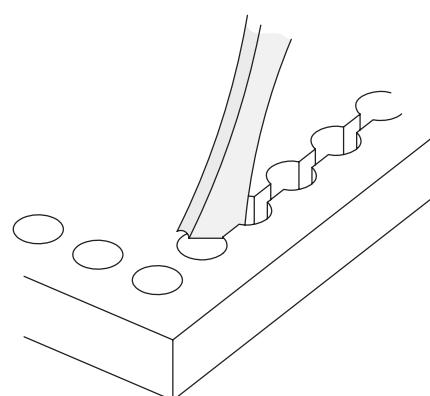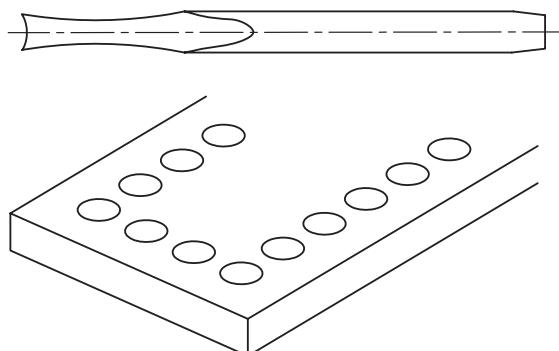

جدول زیر برخی از عیوب احتمالی در قلم کاری و روش پیش‌گیری از آنها را نشان می‌دهد.

ردیف	نوع عیب	علت به وجود آمدن عیب	رفع عیب
۱	قطعه بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از اندازه بریده شده است.	تنظیم نشدن قلم به طور دقیق در محل برش	نوک قلم به صورت مایل ابتدا روی خط تنظیم شود و سپس، به حالت قائم در محل مربوطه قرارداده شود. دقت شود زاویه برش قلم و زاویه آزاد آن در طول برش کاری ثابت بماند.
۲	در برآده برداری سطحی ضخامت برآده متفاوت است. (سطح قلمکاری شده ناصاف است)	زاویه برش قلم تنظیم نشده است.	قطعه در جای خود (گیره – سندان و...) محکم و ثابت بماند.
۳	ارتفاع سطح قلمکاری شده یکسان نیست.	حرکت متناوب قطعه کاری در ضمن قلمکاری	تیز کردن لبه قلم با توجه به زاویه‌های مناسب صورت گیرد.
۴	برای وارد شدن قلم در قطعه ضربه‌های زیاد لازم است.	کُند بودن لبه قلم	زاویه رأس قلم متناسب با جنس قطعه تیز شود.
۵	بر جستگی سطح قطعه در محل قلمکاری زیاد است.	بزرگ بودن زاویه رأس قلم	نوک قلم به طور یکنواخت تیز شود.
۶	لغزیدن قلم روی سطح کار	یکنواخت نبودن سطوح نوک قلم	آب کاری و سخت کاری نوک قلم
۷	نوک قلم زود کُند می‌شود.	نرم بودن نوک قلم	



□ چنانچه قصد بیرون آوردن سطحی (مانند یک دیسک) را از داخل ورق اولیه داشته باشیم باید:

الف) قلم را در بیرون خط دایره یا شکل مورد نظر
 بکوییم.


ب) قلم را در داخل خط دایره یا شکل مورد نظر
 بکوییم.

ج) قلم را روی خط دایره یا شکل مورد نظر بکوییم.
 د) فرقی نمی‌کند.

□ تصویر زیر را ملاحظه کرده و با کمک مربی جمله آموزشی مرتبط با آن را بنویسید.

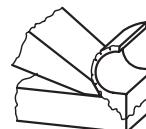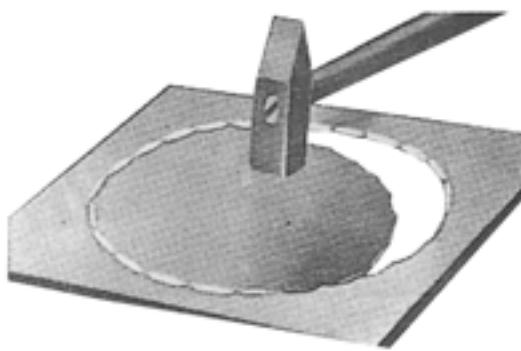

درست

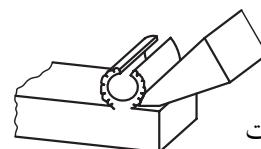


نادرست


۶-۳-۶ قلم سایه‌زنی (شاپر)

این سطوح نیز پس از تولید بسته به روشی که در ساخت آنها استفاده شده، دارای طرح سطحی خاصی هستند که اتفاقاً همین طرح‌ها در روانکاری و روغنکاری آنها پس از سوار شدن میزهای دیگر (سوپورت‌های افقی و عمودی)، بسیار کمک‌کار خواهند بود. به شرط آنکه جهت طرح (خواب) این پستی و بلندی‌ها با جهت خواب طرح سطحی صفحات بالایی متناسب باشد.


تصویر زیر، چند طرح سطحی مختلف را در نتیجه استفاده از روش‌های مختلف ساخت و تولید، به وجود آمده‌اند، نشان می‌دهد.

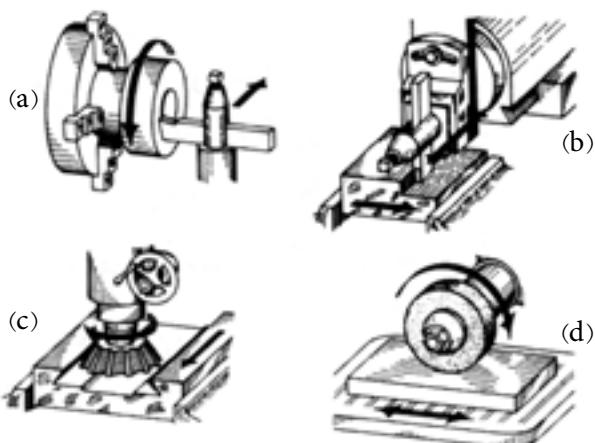

سطوح تولیدشده با قلم و ابزارهای دقیق‌تر از آن، حتی سطوحی که با ماشین‌های ابزار تولید می‌شوند حتی در صورتی که ظاهراً صاف به نظر برسند، دارای پستی و بلندی‌های زیادی هستند که برای آنها، سیستم و واحدهای اندازه‌گیری نیز در نظر گرفته شده است. به سطوح ریل یا میز دستگاه تراش (راهنمای دستگاه) نگاه کنید.

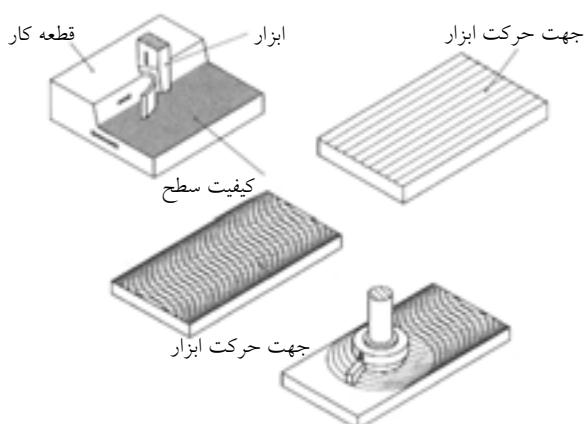

R_a = میانگین متوسط سطح زبری R_z = میانگین بلندترین ارتفاعهای زبری

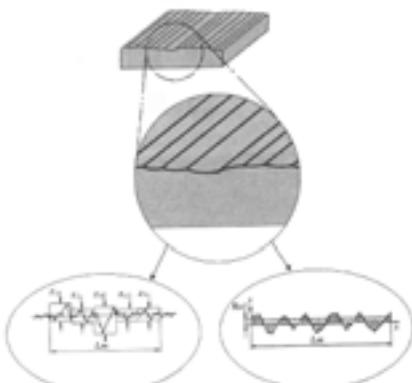

با استفاده از فرایند سنگزنی (ابزار تیزکنی) به زاویه اولیه یا دلخواه رسانید.

برای همسانسازی طرح سطحی و برداشت براده‌های مویی از این سطوح از قلم کاری خاصی به نام «شابرزنی» استفاده می‌شود.



لازم به یادآوری است که هرچه جنس قطعه کار سخت‌تر باشد، زاویه نفوذ (گوه یا β) نیز باید بیشتر در نظر گرفته شود.




به زاویه مناسب دست به هنگام شابرزنی برای جلوگیری از سُرخوردن یا درگیری بیش از اندازه شابر دقت کنید.

شابرها در کارگاه فلزکاری قدیم، شباهت زیادی به سوهان‌ها داشتند و از یک دستهٔ چوبی با تیغهٔ تخت سوهان‌مانند که قدری بلندر ساخته می‌شد تا در لحظهٔ درگیری قلم مانند، حالت فنریت هم داشته باشد، تشکیل می‌شد. اما امروزه از اشکال تیغه و بدنهٔ مطمئن‌تری برای «شابرزنی» استفاده می‌شود.

لبهٔ برندهٔ شابرها قدیمی (که البته هنوز در کارگاه‌های فلزکاری به وفور استفاده می‌شوند)، مانند قلم‌های دستی اشکال مختلفی مانند تخت، قاشقی و... دارد تا به کمک آنها بتوان از سطوح صاف، نیم‌گرد (قوس) و... براده‌های بسیار ریزی را برداشته و به آن خواب مورد نیاز را در جهت متناسب با قطعات دیگر درگیر (هم‌ردیف) داد. در صورت لزوم این لبه‌ها را نیز می‌توان مانند لبهٔ برندهٔ قلم‌ها



در صنایع خودروسازی و پس از جوشکاری قسمت‌های مختلف رویه بدن (اتاق) و سپس برداشتن گرۀ جوش‌ها با فرایند سنگزنی پیش از عملیات رنگ‌پاشی، درزهای اتصال را با کمک ابزار شابر دستی با زاویۀ دست مناسب، بسیار ظریف شابر می‌زنند. به بازوی محدود کننده براده توجه کنید.

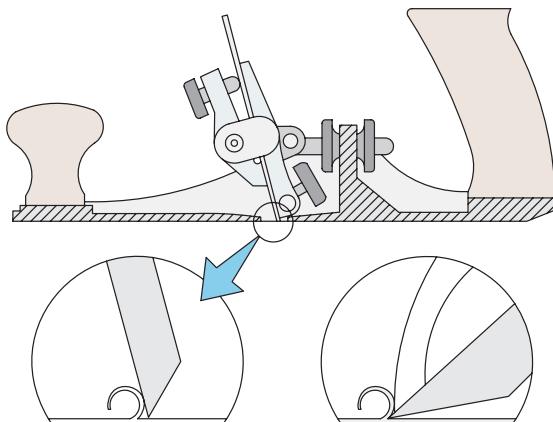

امروزه به دلیل نیاز بسیار زیاد شابرزنی دستی به مهارت بالای صنعتگر، شابر برقی مرسوم شده است.



با استفاده از خمیرهای مخصوص (یا بُراده‌های صابون سفید) و یک تکه شیشه (مطابق تصویر) می‌توان از نتیجه کار و بهبود وضعیت آن آگاه شد.

■ روش کار را با توجه به تصویر بنویسید.







این ایده ساده در تشخیص پستی و بلندی نامرئی سطوح، باعث شد تا صابون‌های «سایینده» وارد میدان شابرزنی شوند با طرح ساده‌ای که از یک اتوی برقی الهام گرفته، بتوان شابرزنی جدید و برقی را صورت داد. به این ترتیب «ذرات سایینده» صابون، در محیط ارتعاشی یا گرم اتوی داغ، می‌توانند خواب مورد نظر در روی سطح را نمایان و ایجاد کنند. از مواد ژله‌ای سایینده به صورت دستی و با ابزارهای ساده‌ای مانند فرچه سیمی بسیار ظریف (غیر فلزی) نیز می‌توان استفاده کرد.



1. Abrasi

شود. زیرا به این ترتیب به هنگام روغن کاری سطوح در هم رونده محصول صنعتی سطح شابرخورده می‌تواند در مسیر حرکت خود این روغن کاری را ساده‌تر کند.
از ایده وردنه (غلتك چوبی پهن‌کننده خمیر نان) نیز در ساخت شابرها مخصوص سایه‌زنی قطعات بلند و کم عرض (با تیغه سایه‌زنی)، یا زاویه‌های داخلی (با منشور سایه‌زنی)، و پخش کردن رنگ روی صفحه صافی (با غلتك سایه‌زنی) استفاده شده است.

□ چنانچه در کارگاه فلزکاری خود، از ابزارهای شابر دستی برخوردارید، پس از شناسایی انواع آنها از نظر ظاهری (به کمک مرتب و جداول استاندارد)، با استفاده از آگشته‌سازی سطح قطعه انتخاب شده به رنگ یا کات کبود، آن را شابر بزنید. این عمل به منظور کم کردن اصطکاک سطح با سطوح دیگر انجام می‌شود پس باید تمام پستی و بلندی‌ها را به گونه‌ای از بین بیرید که قطعه در جهت مورد نظر شما (مانند خواب‌قالی‌ها) طرح دار

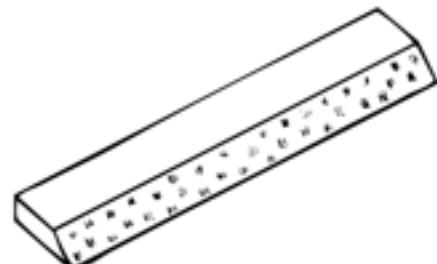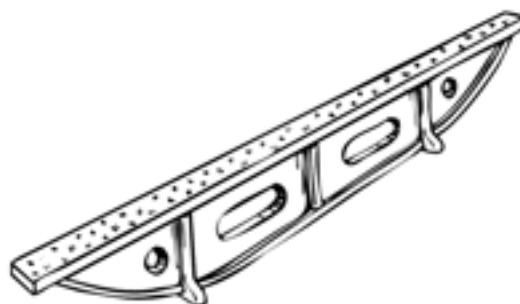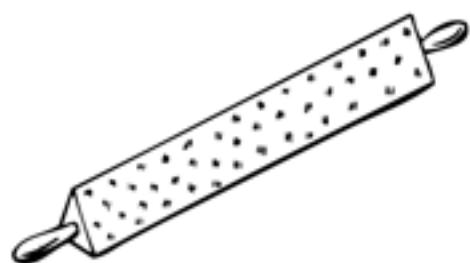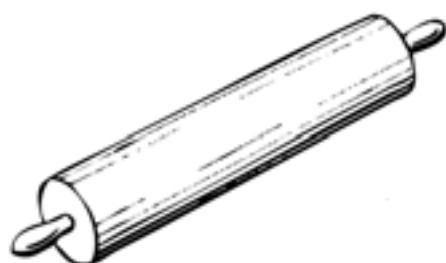




دستور کار

قلم زنی و شابر کاری

۱. با استفاده از قلم هایی با زاویه رأس 30° ، 60° و یا 80° در رأس و خط کشی اولیه سطوحی مانند تصاویر زیر را قلم کاری کرده و هر سه فعالیت جدا کردن (شکستنی)، قیچی کردن (لب بُری) و براده برداری را انجام دهید. (در صورتی که نوک قلم زاویه مناسبی ندارد با کمک مربی آن را سنگ زده آماده کنید).

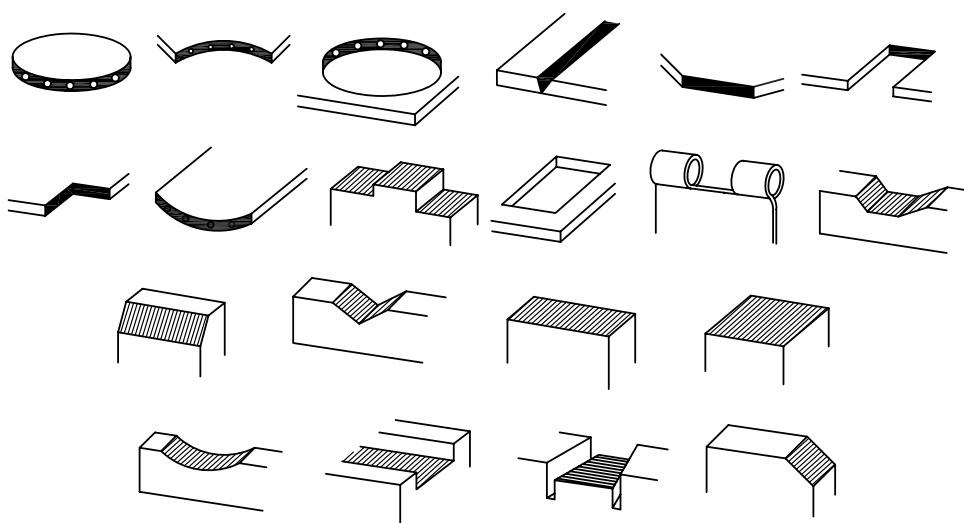

۲. ریل (راهنما) ای گیره های مستعمل و از کارافتاده را با تفکیک گیره و رنگ کاری اولیه شابر زنی کنید. در هنگام کار با شابر از نزدیک کردن سر به مسیر حرکت شابر خودداری کرده و مراقب انگشتان خود باشید.



مقابل سطح زبر فکهای گیره از فکبندهای پلاستیکی و منشوری استفاده می‌کنید. اما برای حفاظت از خود چه تدبیری اندیشیده‌اید؟



□ در مورد تصویر زیر (از دحام برای آموزش دیدن) چه چاره‌ای پیشنهاد می‌کنید؟



ایستادن با زاویه مناسب و عقب قرار دادن پای نزدیک‌تر به مرکز گیره، باعث افزایش کارایی در هنگام سوهان‌کشی است.



۶-۴ سوهان‌کاری (کار با سوهان)


همانند تبدیل قیچی به اره برای افزایش میزان تسلط بر خط بُرش، با تبدیل گوههای قلم و رنده به «سوهان» یعنی ابزاری مسطح با گوههای بسیار که بتواند بسیار دقیق تر برآده‌برداری کند، می‌توان سطح قابل کنترلی را به وجود آورد. این گوهها که برای کار با چوب، بزرگ‌تر و در کار بر روی فلزات، ریزتر انتخاب می‌شوند، «آج» نامیده شده و به دو روش «فرزکاری» یا «ضرب‌زنی» در سطح تسمه یا میله‌ای از فولاد ابزارسازی ایجاد می‌شوند.



سوهان‌کاری به دلیل ظرافت و برآده‌برداری آهسته پیش از هر چیز نیازمند شکیبایی و دقت ثابت صنعتگر است. بنابراین باید در هنگام سوهان‌کشی، بدن خود را در وضعیتی قرار دهید که ضمن تسلط کامل بر سطح سوهان‌کاری، از صدمه دیدن یا خسته‌شدن زودهنگام در امان باشد. مثلاً قبل از شروع سوهان‌کاری روی گیره‌های معمولی، از در مسیر نبودن دسته (هندل) گیره، مطمئن باشید. اگرچه قطعه باید در گیره کاملاً محکم شده باشد اما این مسئله نباید با زاویه‌دارشدن دسته آن به صورت ناخودآگاه به شما صدمه بزند. در کارگاه سوهان‌کاری شما برای حفاظت از قطعه خود در

۶-۴-۱ انواع سوهان

داد. بنابراین از خارج کردن سوهان به همراه خود از کارگاه فلزکاری به بیرون خودداری کنید.

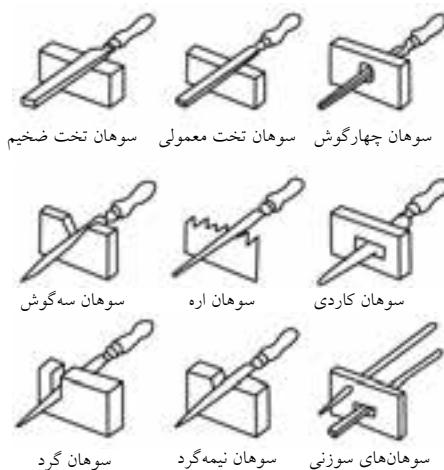

درجه زبری (بلندی) آج سوهان‌ها را متفاوت بوده و آنها را با شماره‌های ۰ تا ۶ یا ۰ تا ۴ دسته‌بندی کرده‌اند. این درجه‌بندی را همچنین ممکن است به صورت نوارهای رنگی در پیشانی داخلی دسته پلاستیکی سوهان‌ها استاندارد ملاحظه کنید. شماره زبری سوهان را عموماً بر روی دنباله آن حک می‌کنند. تصویر زیر جدول این تقسیم‌بندی را نشان می‌دهد.

جدول تشخیص نوع و زبری سوهان					
درجه سایش	سوهان	مهندسي	دقیق	تیزکننده	چوب
۰	خشن		مشکی		
۱	زبر	سبز			
۲	متوسط	زرد	خاصتری	نارنجی	قهقهه‌ای
۳	نرم	قرمز			
۴	ظریف		آبی		
۶	حبلی ظریف		سفید		

استفاده از جدول (مثال): حلقه نارنجی معرف سوهان تیزکننده با درجه سایش متوسط (۲)

سوهان‌ها علاوه بر قابلیت بالایی که در براده‌برداری حتی از روی ابزارهای برش دیگر دارند، باید از اشکال و ابعاد متنوعی برخوردار باشند تا به این وسیله بتوان براده‌های خشن، متوسط و ریز را از روی سطوح صاف نیم‌گرد، گرد و یا گوشه‌های مربعی و مثلثی برداشت.




تصاویر زیر ابعاد و اشکال مختلفی از سوهان‌ها را نشان می‌دهند.




از آنجا که این ابعاد و اشکال بسیار متفاوت هستند، توصیه می‌شود که با انبارکردن غلط سوهان‌ها و ریختن آنها به روی هم، باعث ساییده‌شدن آنها به یکدیگر نشویم. همچنین نباید از سوهان‌ها برای براده‌برداری از فولادهای آبکاری‌شده استفاده کرد یا آنها را در معرض آغشته‌شدن به مواد خورنده و زنگ‌زدگی قرار

از سوهان‌ها همچنین می‌توان برای صاف یا تیزکردن سطوح غیر صاف یا هموارمانند رزوه‌های یک پیچ ساییده شده استفاده کرد. برای این منظور از سوهانی به نام سوهان رزوه یا دنده استفاده می‌شود. از آنجا که پیچ‌ها خود در صنعت با دو استاندارد اینچی (انگلیسی) و میلی‌متری (امریکایی) ساخته شده‌اند، سوهان دنده نیز به صورت سوهان دنده‌اینچی و سوهان دنده‌میلی‌متری ساخته شده و یا حرکت رفت و برگشت چرخش‌گون خود می‌تواند دنده‌های (رزوه) پیچ را احیا کند.

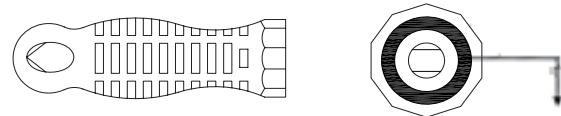


رنگ حلقه در محلی که تصویر نشان داده است، مشخص کننده نوع و درجه زبری سوهان است.

آج سوهان نسبت به ظرافت آن ممکن است یک‌سویه یا دو‌سویه باشد. دسته‌آن نیز می‌تواند قابلیت تعویض آسان داشته و به آسانی قابل بازکردن باشد (در سوهان‌های ظرفی).

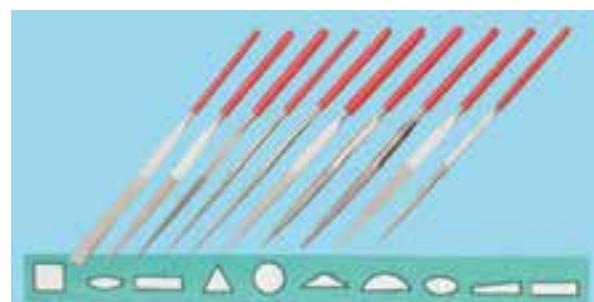

■ با توجه به تصاویر و مقایسه آنها با سوهان‌های موجود در انبار کارگاه خود، نام هریک از آنها و کاربردشان را بنویسید.

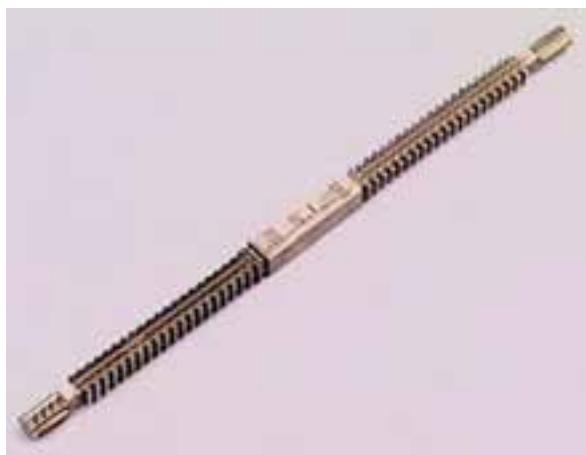

اگر سطح سوهان کاری برخلاف مورد قبل از وسعت و همواری زیادی برخوردار باشد، از سوهان‌های دو دسته معروف به «سوهان سطح» استفاده می‌شود که با دو سوراخ در ابتدا و انتهای خود (مطابق شکل) بر روی دسته بلند و طول پوش خود نصب می‌گردد.

گام (تعداد دندانه در میلی‌متر)	۰,۸	۰,۱	۱,۲۵	۱,۵	۱,۷۵	۲,۰۰	۲,۵۰	۳,۰۰
سایز رزو میلی‌متر	M5	M6+M7	M8+M9	M10+M11	M12	M14+M16	M20,M18 M22	M24+M27

گام (تعداد دندانه در اینچ)	۲۴	۲۰	۱۸	۱۶	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱
سایز رزو UNF	$\frac{3}{8}, \frac{5}{16}$	$\frac{1}{2}, \frac{7}{16}$	$\frac{9}{16}, \frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$1, \frac{7}{8}$	—	$1\frac{1}{2}, 1\frac{1}{4}, 1\frac{1}{8}$	—
سایز رزو UNC	—	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}, \frac{9}{16}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1"



■ با توجه به تصویر مقابل چه نکته‌ای نظر شما را جلب می‌کند؟

.....
.....

۶-۴-۶ ساختمان و طرز کار سوهان


■ با توجه به تصاویر زیر به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟

.....
.....





■ براشهای طلا چه نامیده می‌شود و آنها را چگونه در کارگاه طلاسازی جمع‌آوری می‌کنند؟


به هنگام سوهانکاری، سعی شود که موقعیت تمامی انگشتان دو دست تحت کنترل بوده و از برخورد آنها با اشیاء مسیر حرکت رفت و برگشت جلوگیری شود. به‌ویژه در حرکت رفت که سوهان کار باید بر روی قطعه کار منتقل شود.

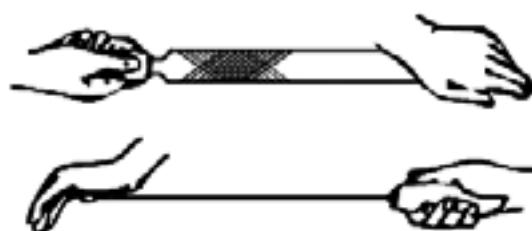

سوهانکاری می‌تواند در طول قطعه (طولی)، عمود بر سطح سوهانکاری (عرضی) و یا با زاویه 30° یا 45° نسبت به سطح (و به صورت صلیبی یا ضربه‌بری) انجام شود. ولی در هر صورت دقت کنید که فقط در حرکت رفت (مانند اره‌کاری) به سمت پایین نیرو وارد کنید. این مسئله فقط با استمرار و شکیابی و به تدریج احساس می‌شود.

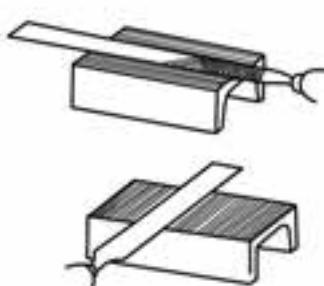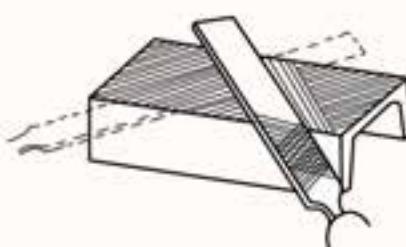

شناخت کافی از یک ابزار و تمیزکردن و تنظیم آن قبل از شروع کار، چنان‌که قبلانیز به آن اشاره شده است، الگای فلزکاری است.

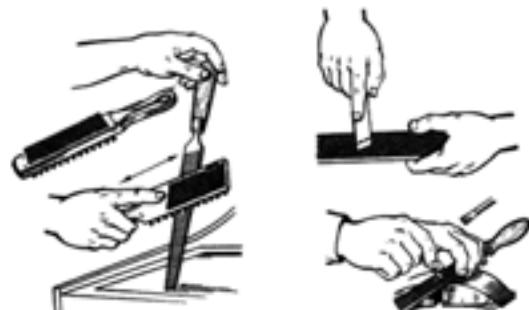

در تصاویر فوق نحوه صحیح استفاده از ظاهرهای آجادار سوهان و پیشانی آجادار آن به شرط تمیزی و عاری‌بودن از براشهای نشان داده شده است.

سوهان پرسوهانی است که فاصله آج‌های آن توسط براشهای عملیات پیشین آکنده شده و احتمال سُرخوردن یا سایش ناخواسته بر روی سطح قطعه مورد نظر ما را دارد. این سوهان را می‌توان با استفاده از فرقه مناسب و یا لقمه‌های برنجی تمیز و خالی کرد. این موضوع در کار بر روی فلزات گرانبهایی مانند طلا، اهمیت خود را دوسویه و صدق‌گذان نشان می‌دهد.




همچنین لمس سطح سوهان کاری شده با انگشت به منظور حس کردن صافی آن، علاوه بر بی نتیجه بودن به دلیل انحنای خود انگشت و انعطاف آن، باعث چرب شدن سطح و سُرخوردن سوهان بر روی قطعه می شود. بنابراین تا آخرین لحظه از لمس سطح یا سوهان با دست خودداری کنید.

برای شروع موفق سوهان کشی، نخست باید از افقی بسته شدنِ کامل قطعه در گیره و موازات آن با لبه ها، اطمینان حاصل کرد. برای این کار می توان از تراز و یا به طور ساده از گونیای مدرج استفاده کرد. قسمت فوقانی خطوط میلی متر یا اعداد خطکش، هریک می توانند ملاکی برای بررسی چشمی این راستا باشند. هر چند برخی گونیاهای برای این منظور، خطوطی را در پیشانی خود دارند.



زاویه دادن به سوهان نسبت به سطح افق به صورت آگاهانه (مثلاً برای رفع خستگی و تنوع در کار) یا ناخودآگاه باعث برآدبه داری ناهمسان از سطح شده، علاوه بر افزایش زمان سوهان کاری احتمال خروج از حد مشخص شده با سوزن خطکش را به وجود می آورد.

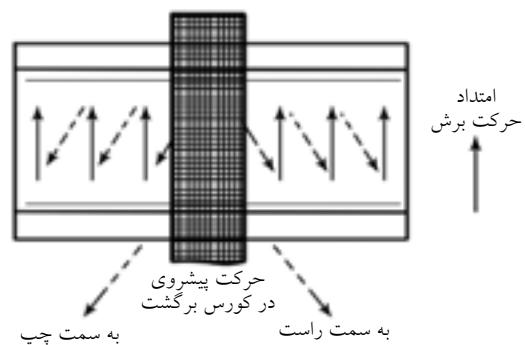

بستان سپری، لب بند و محافظه اایی از این دست در فک های گیره و واسطه بین قطعه و گیره، باعث حفاظت سطوح دیگر قطعه خواهد شد. به شرط آنکه مانعی در جهت انجام فرایند نباشد.



چنانکه ملاحظه می‌کنید، در سوهان کاری دستی، الزاماً سوهان به روی سطح کشیده نمی‌شود، بلکه ممکن است قطعه از زیر آج‌های سوهان گذشته و به آنها ساییده شود. (قطعه متحرک). تجربه این‌گونه موارد متفاوت، صنعتگر را در کنترل استقامت و راستای سوهان کاری در طول فرایند برآورده برداری با سوهان، آگاه و خبره می‌کند. آنگاه این «خبرگی»^۱ در اداره موقعیت ابزار و قطعه نسبت به هم را مانند تمام فرایندهای مطالعه شده پیش از این می‌توان به نرم‌افزار تبدیل و سوهان کاری را نیز کنترل یا «پایش»^۲ کامل الکترونیک کرد.

پایش، درواقع بررسی، مقایسه و بهبود همزمان شرایط کاری است. نمونهٔ دیگر استفاده از کات کبود، خمیردندان یا ژله‌ها و رنگ‌های مشابه (مطابق تصویر) در بررسی صحت عملکرد صنعتگر سوهان کار است که در نتیجه آن (برخلاف لمس با دست) به درستی می‌توان به عیوب سوهان‌کشی آگاه شد.

■ با توجه به تصویر، مراحل پایش صافی سطح سوهان‌کشی را نوشتہ، آن را در مورد پروژه سوهان‌کشی خود اجرا کنید (صفحهٔ زیرین، صفحه استاندارد باشد).



در شروع سوهان کاری قطعه، با انتخاب موقعیت مناسب، از گریز قطعه به هنگام کار یا ارتعاش آن که صدای مهیبی را به وجود می‌آورند جلوگیری کنید. به خاطر داشته باشید که «صدا»^۳، «ارتعاش»^۴ و «مخاطره»^۵ سه مزاحم همیشگی در صنعت هستند و وظیفهٔ صنعتگران جوان کاوش این سه عامل یعنی N، V، H (NVH) در محصولات کنونی صنعت است.



۶-۴-۳ پایش سطح سوهان کاری و ابزار آن

■ تصاویر زیر (سوهان کاری روی میز و سوهان کاری روی دستگاه تراش)، چه تفاوتی با هم دارند؟



1. Noise

2. Vibration

3. Harshness

1. Expert Sys


2. Control



دستور کار

تهیه لیست مراحل کار


۱. با توجه به تصاویر و با کمک مرتب خود نقشه اجرایی (مراحل کار) و «مسیر اصلی فرایند» (CP) مورد نیاز برای ساخت قید و بست زیر را تهیه و آن را اجرا کنید.
از آنجا که اجرای قوس داخلی (مقعر) ساده‌تر از قوس خارجی (محدب) است. ابتدا قوس داخلی را با کمک سوهان نیم‌گرد به وجود آورده و سپس قوس خارجی را شروع کنید. در مراحل تکمیل کار می‌توانید از لقمه داخلی به عنوان شابلونی برای بررسی صحت سوهان‌کاری لقمه خارجی استفاده کنید.

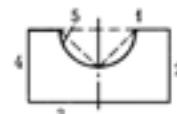

الف



ب

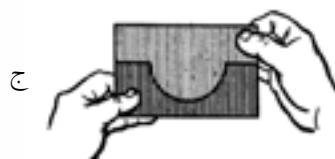

ج



ج



ب



الف


۱. Critical Path




۲. طرح فاق و زبانه زیر را ترسیم کرده و نقشه اجرایی آن را بنویسید. در نوشتن نقشه راه، از اره کاری به عنوان راهی برای رسیدن سریع تر به داخل سوراخ دوزنقه فراموش نکنید. این طرح خاص که در صنعت به وفور از آن استفاده می شود به «بست دم چلچله» معروف است و اغلب میز دستگاه های صنعتی را با کمک این طرح ساخته و روی هم سوار می کنند. این بار ساخت لقمه خارجی ساده تر از لقمه داخلی است و از آن می توان به عنوان شابلون در تکمیل لقمه داخلی استفاده کرد.



(ب)

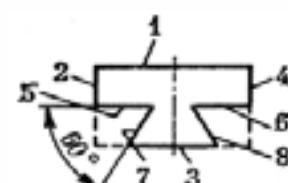

(الف)

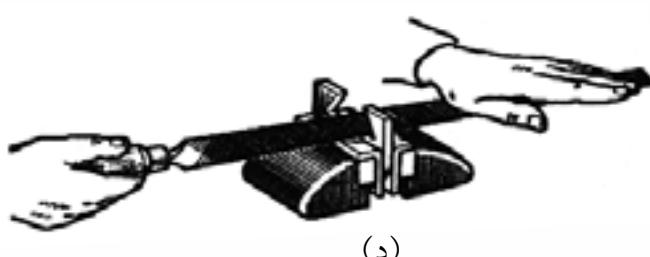

(د)




(ج)



(ه)

۶-۵ موارد ایمنی

پیش‌بینی شود. به این ترتیب براده‌برداری در محیط شلوغ که بسیار خطرناک است اجرا نخواهد شد.

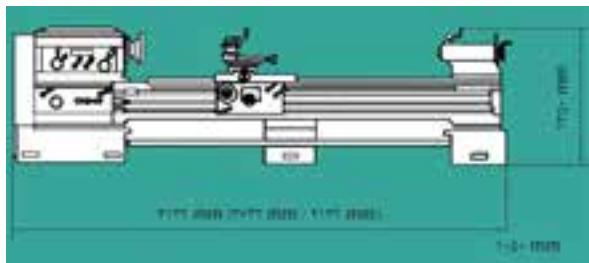

نور کافی در محیط کارگاه فلزکاری و براده‌برداری (تراشکاری) علاوه بر افزایش دقیقیت کار از بروز خطاهای ناشی از خطای دید و در نتیجه خطرات ناشی از آن می‌کاهد.



در کار با ماشین‌آلات صنعتی که به روش براده‌برداری فعالیت ساختی را انجام می‌دهند، چنان‌که پیشتر نیز اشاره شد، شناخت جهت سه حرکت اصلی دستگاه یعنی حرکت برشی و جهت آن، حرکت پیش روی و جهت آن و

یکی از مهم‌ترین موضوعات در بخش رعایت ایمنی در کار با ابزارآلات بُراده‌برداری، حفاظت در برابر همان براده‌هاست که اغلب اشکال پیچیده اما ظریف، تیز و ریز و درشتی دارند. علاوه بر آن اغلب آلووده به غبارهای کارگاهی و کف بوده و پراکنده هستند. علی‌الخصوص در روی قطعه کار که صنعتگر را وسوسه می‌کنند تا سریعاً آنها را پاک کند. اما لطافت دست هرگز فرچه مناسب برای این کار نیست.



لطافت دست شما، فرچه مناسبی برای جاروکردن
براده‌های قطعه‌کار شما نیست!


به هنگام نصب تجهیزات براده‌برداری، از میز و گیره ساده سوهان‌کاری گرفته تا دستگاه‌های تراش و غیره، حتماً باید نسبت به ابعاد تجهیزات ذکر شده، فاصله مناسب جهت تردد افراد و حتی مسیر اضطراری برای موقع خطر

برادههای سوهان کاری اگرچه نرم و ریز هستند اما هدایت درست آنها پس از ایجاد، می‌تواند چشم همکاران شما در کارگاه را از خطر نفوذ براده مصون بدارد.

■ با توجه به شکل‌های زیر، مشکل اینمی موجود در هر تصویر را بیان کنید.



حرکت بار و جهت آن برای صنعتگری که قصد کارکردن و یا نزدیک شدن به آنها را دارد الزامی است.

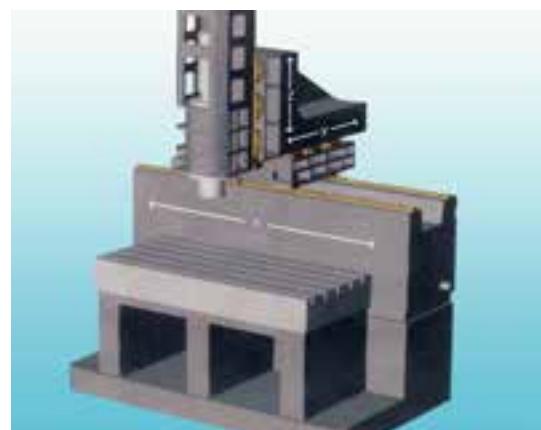

در استفاده از سوهان برای براده‌برداری، بجز حفاظت از انگشتان دستی که در انتهای لب سوهان قرار می‌گیرد، موضوع اینمی دیگر مراقبت از خود به هنگام جازدن دسته سوهان یا خارج کردن آن است.

برای این کار پس از گرم کردن انتهای مثلث‌گون سوهان آن را مطابق شکل جا می‌زنیم. به هنگام خارج کردن دسته نیز باید سوهان را به صورت آویزان در گیره محکم کرده دسته را خارج کرد.



ارزشیابی پایانی

نظری ◀

۱. قیچی زنی نوعی فرایند برادهبرداری است.
 درست نادرست
۲. حرکتی که باعث نفوذ در قطعه کار می شود حرکت برشی نام دارد.
 درست نادرست
۳. در سوهان کاری حرکت بار:
 - الف) عمود بر سطح قطعه است.
 - ب) در راستای سطح قطعه است.
 - ج) در عرض سطح قطعه قرار می گیرد.
۴. زاویه رأس قلم برای نفوذ به قطعه کار:
 - الف) 30°
 - ب) 60°
 - ج) 90°
۵. جنس قلم:
 - الف) چدن
 - ب) فولاد فنر
 - ج) فولاد ساختمانی H.S.S
۶. از شابر برای برادهبرداری عمیق سطحی استفاده می شود.
 درست نادرست
۷. سوهان کاری سطوح نیم گرد را با انجام می دهنند.
 - الف) سوهان گرد
 - ب) سوهان نیم گرد
 - ج) سوهان تخت
۸. سوهان ها را از نظر زبری آج به دسته تقسیم می کنند.
 - الف) دو
 - ب) سه
 - ج) چهار
۹. برای کاهش صدای سوهان کاری:
 - الف) باید از سوهان های چهار گوش استفاده کرد.
 - ب) باید از سوهان های نیم گرد استفاده کرد.
 - ج) باید قطعه را در ارتفاع پایین تری بست.
 - د) همه موارد
۱۰. برای حفاظت از سوهان و افزایش عمر آن، کدام مورد از همه مهم تر است؟
 - الف) آنها را به روی یکدیگر نریزید.
 - ب) سوهان ضربه وارد نکنید.
 - ج) سوهان را در برابر عوامل خورنده نگذارید.
 - د) سوهان را مرتبًا خالی کنید.

منابع

۱. الواح آموزشی و بهروزشاده شرکت پویان صنعت، وهابزاده، امیرهوشنگ
۲. تاریخ مصور تکنولوژی اسلامی، پروفسور احمد یوسف‌حسن، دکتر دانالدر هیل، ترجمه دکتر ناصر موافقیان، انتشارات علمی و فرهنگی
۳. مکانیک عمومی، استاندارد، ۸۷۱/۰۵ ، فرهادی، علی و اوسطی / کریم، نشر علوم معروف / ۸۲
۴. فلزکاری در برق ساختمان و برق صنعتی درجه (۲)، استاندارد ۸-۵۵/۲۸ و ۸-۵۵/۱۴، مسگری / علی و قناد، هادی، انتشارات صفار / ۸۱
۵. درس فنی فلزکاری، ویتسورک لین، ریبع‌زاده / محمد، انتشارات دهخدا / ۵۱
۶. صنعت فلزکاری، انتشارات تکنیک برای همه
۷. ماشین‌های افزار، ترجمه ابراهیم صادقی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت / ۷۴
۸. *Practical Bench Working N.Makienko*
۹. آشنایی با فرایندهای ساخت و تولید، عالی / حجت‌اله، دانشگاه امام حسین (ع) / ۸۱
۱۰. آشنایی با فرایندها و خطوط تولید، عالی / حجت‌اله، غیاثوند / حسن، دانشگاه امام حسین (ع) / ۸۱
۱۱. سیر تکاملی آهن و فولاد در ایران و جهان، توحیدی / ناصر / ۶۴
۱۲. کنترل صدا در صنعت، صالحی / اسرافیل، کمال دانش / ۷۹
۱۳. درآمدی بر طراحی صنعتی، دیوید لو دینگتن، ترجمه میرقیداری، سیدمحتبی، انتشارات قصیده / ۷۷
۱۴. راهنمای فلزکاری، آمو کوهن، ترجمه: افضلی / محمدرضا، انتشارات فنی ایران / ۸۱
۱۵. طراح مکانیزم‌ها برای طراحان و ماشین‌سازان، ترجمه شیرخورشیدیان، علی‌اکبر، انتشارات طراح
۱۶. نقشه‌کشی مقدماتی، حمید غلام‌رضایی، کتاب درسی کاردانش ساخت و تولید
۱۷. اینترنت



فهرست رشته‌های مهارتی که می‌توانند از کتاب فلزکاری استفاده کنند.

ردیف	نام رشته مهارتی	شماره رشته مهارتی	کد رایانه‌ای رشته مهارتی	نام استاندارد مهارتی مبنا	کد استاندارد مهارتی مبنا
۱	استخراج معدن	۱_۱۲_۱۰۸_۳۰۳	۶۱۲۳	معدن کاری عمومی	۷_۱۱/۸/۱/۲
۲	برق ساختمان	۱_۱۰_۱۰_۱_۳۲۱	۹۹۶۲	برق ساختمان درجه ۲	۸۵۵/۲۸/۲/۴
۳	برق صنعتی	۱_۱۰_۱۰_۱_۳۲۳	۹۹۶۹	برق صنعتی درجه ۲	۸۵۵/۱۵/۲/۴
۴	تأسیسات گازرسانی	۱_۱۲_۱۰_۴_۳۱۹	۶۱۱۱	لوله کشی گاز خانگی و تجاری	۸۷۱/۲۲/۱/۲
۵	تأسیسات حرارتی و برودتی	۱_۱۲_۱۰_۴_۲۲۱	۶۲۰۵	تعمیر کار دستگاه‌های سرددکننده خانگی و تجاری	۸۴۱/۸۳/۱/۲
۶	تأسیسات بهداشتی ساختمان	۱_۱۲_۱۰_۴_۳۱۶	۶۱۰۸	لوله کشی و نصب وسایل بهداشتی درجه ۲	۸۷۱/۰۶/۲/۲
۷	تراشکاری	۱_۱۲_۱۰_۲_۳۲۳	۶۱۹۹	تراشکار درجه ۲	۸۳۴/۲۲/۲/۳
۸	CNC تراشکاری	۱_۱۲_۱۰_۲_۳۲۴	۶۱۹۹	تراشکار درجه ۲	۸۳۴/۲۲/۲/۳
۹	CNC فرزکاری	۱_۱۲_۱۰_۲_۳۲۲	۶۱۹۸	فرزکار درجه ۲	۸۳۴/۳۲/۲/۳
۱۰	تراشکاری و فرزکاری	۱_۱۲_۱۰_۲_۳۲۸	۶۲۰۶	تراشکار درجه ۲	۸۳۴/۲۲/۲/۳
۱۱	فرزکاری	۱_۱۲_۱۰_۲_۳۲۱	۶۱۹۷	فرزکار درجه ۲	۸۳۴/۳۲/۲/۳
۱۲	تعمیر برق اتمیبل	۱_۱۲_۱۰_۷_۳۱۸	۶۱۱۳	تعمیر کار برق خودرو درجه ۲	۸۵۵/۴۲/۲/۳
۱۳	تعمیر لوازم خانگی برقی	۱_۱۰_۱۰_۱_۳۱۹	۹۹۶۰	تعمیر کار لوازم برقی حرارتی	۸۵۵/۷۷/۲/۱
۱۴	تعمیر ماشین ابزار	۱_۱۲_۱۰_۲_۳۲۵	۶۲۰۱	تعمیر کار ماشین‌های ابزار	۸۵۲/۵۸/۱/۳
۱۵	تعمیر ماشین‌های راهسازی	۱_۱۲_۱۰_۷_۳۲۴	۶۱۲۰	مکانیک ماشین‌آلات سنجن راهسازی عملیات	۸۴۹/۶۳/۲/۲
۱۶	تعمیر موتور و برق خودرو	۱_۱۲_۱۰_۷_۳۱۹	۶۱۱۴	تعمیر کار اتومبیل‌های سواری درجه ۲	۸۴۶/۲۳/۲/۳
۱۷	تعمیر موتور خودرو	۱_۱۲_۱۰_۷_۳۲۱	۶۱۱۶	تعمیر کار اتومبیل‌های سواری درجه ۲	۸۴۶/۲۳/۲/۳
۱۸	تعمیر موتور دیزل دریابی	۱_۱۲_۱۰_۷_۳۲۶	۶۱۲۲	تعمیر کار موتورهای دیزلی دریابی	۸۴۹/۲۹/۲/۲
۱۹	تعمیر موتور قایق	۱_۱۲_۱۰_۷_۳۲۸	۶۲۰۷	تعمیر کار موتورهای بنزینی قایق	۸۴۳/۴۶/۲/۲
۲۰	جوشکاری برق	۱_۱۲_۱۰_۱_۳۱۲	۶۱۹۳	جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی E ₃	۸۷۲/۲۲/۲/۳
۲۱	جوشکاری برق و گاز	۱_۱۲_۱۰_۱_۳۱۳	۶۱۹۴	جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی E ₃	۸۷۲/۲۲/۲/۳
۲۲	جوشکاری گاز محافظه CO ₂	۱_۱۲_۱۰_۱_۳۱۷	۶۲۱۲	جوشکاری گاز درجه ۲	۸۷۲/۱۳/۱/۲
۲۳	خدمات فنی خودرو	۱_۱۲_۱۰_۷_۳۲۰	۶۱۱۵	سرویس و نگهداری خودرو	۸۴۹/۸۱/۲/۳
۲۴	در و پنجره‌سازی آهنی	۱_۱۲_۱۰_۱_۳۱۵	۶۱۹۶	در و پنجره ساز پروفیل آهنی درجه ۲	۸۷۴/۹۳/۲/۲
۲۵	ریخته‌گری	۱_۱۲_۱۱_۲_۳۰۶	۶۱۳۰	ریخته‌گری درجه ۲	۱_۲۴/۱۳/۲/۳
۲۶	ساخت شناورهای چوبی صیادی	۱_۱۲_۱۰_۳_۳۰۴	۹۵۳۱	ساخت شناور چوبی (جهاد دانشگاهی)	جهادسازندگی ۷۹
۲۷	صفاکاری و نقاشی خودرو	۱_۱۲_۱۰_۷_۳۲۷	۶۲۰۴	صفاکار درجه ۲	۸۷۳/۷۷/۴/۲/۲
۲۸	تأسیسات گرمای ساختمان	۱_۱۲_۱۰_۴_۳۱۸	۶۱۱۰	لوله کشی و نصب دستگاه‌های حرارت مرکزی درجه ۲	۸۷۱/۱۴/۲/۲
۲۹	ماشین‌های الکتریکی	۱_۱۰_۱۰_۱_۳۲۲	۹۹۶۳	تعمیر کار ماشین‌های الکتریکی درجه ۲	۸۵۳/۴۷/۲/۴
۳۰	مکانیک تراکتور و تبل	۱_۱۲_۱۰_۷_۳۱۱	۶۱۴۱	مکانیک تراکتور و تبل	۸۴۹/۵۷/۱/۲
۳۱	نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه	۱_۱۲_۱۰_۲_۳۱۸	۶۱۰۱	نقشه‌کشی درجه ۲	۰_۳۲/۱۲/۲/۳
۳۲	ورقکاری	۱_۱۲_۱۰_۱_۳۱۱	۶۱۹۲	ورقکار (نازک کار)	۸۷۳/۱۴/۲/۲
۳۳	تأسیسات تهویه مطبوع ساختمان	۱_۱۲_۱۰_۴_۳۲۴	۶۲۱۰	لوله کش و نصب دستگاه‌های حرارتی درجه ۲	۸۷۱/۰۸/۲/۳
۳۴	تعمیر موتورسیکلت	۱_۱۲_۱۰_۷_۳۲۳	۶۱۱۹	تعمیر کار موتورسیکلت درجه ۲	۸۴۳/۴۲/۲/۴
۳۵	تعمیر خودروهای تجاری	۱_۱۲_۱۰_۷_۳۲۵	۶۱۲۱	تعمیر خودروهای تجاری درجه ۲	۸۴۳/۲۶/۲/۲
۳۶	تعمیر دستگاه‌های سرددکننده	۱_۱۲_۱۰_۴_۳۲۵	۶۲۳۵	تعمیر دستگاه‌های سرددکننده	۸۴۱/۸۳/۱/۲