

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳/ک	واحد کار: جوش کاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳/ک
---	--	---

واحد کار

جوش کاری الکتریکی

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد، فراگیر باید بتواند :

- روشهای جوش کاری الکتریکی را نام ببرد.
- جوش کاری الکتریکی را تعریف کند.
- اصول جوش کاری الکتریکی با الکتروود فلزی به روش دستی را توضیح دهد.
- وسایل جوش کاری را نام ببرد.
- دستگاه جوش کاری را برای کار آماده کند.
- مشخصات الکتروود را توضیح دهد.
- طرحهای اتصال جوش کاری را نام ببرد.
- وضعیتهای جوش کاری را نام ببرد.
- اصول ایمنی در جوش کاری الکتریکی را رعایت کند.
- به راحتی قوس الکتریکی را برقرار نماید.
- در حالت تخت و در وضعیت افقی جوش کاری نماید.
- در حالت لب روی لب در وضعیت افقی، جوش کاری نماید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱/ک	بیمانه مهارتی: اتصالات دایم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳-۱/ک	واحد کار: جوش کاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳-۱/ک
---	--	---

۳- جوش کاری الکتریکی

۳-۱- روشهای جوش کاری الکتریکی: در صنعت،

روشهای مختلفی برای اتصال قطعات فلزی با استفاده از برق مورد استفاده قرار می گیرد. در نمودار ۳-۱ یک طبقه بندی جوش کاری با برق نشان داده شده است. هر کدام از این روشها ممکن است به صورت دستی یا با استفاده از برخی تجهیزات به صورت خودکار انجام گیرد. در این واحد، جوش کاری با قوس الکتریکی و با استفاده از الکتروود فلزی به روش دستی آموزش داده می شود.


۳-۲- تعریف: اتصال دو قطعه فلزی به کمک گرمای

ناشی از قوس الکتریکی و با استفاده از فلزات پرکننده (الکتروود) را «جوش کاری الکتریکی» یا «الکتروود فلزی» می نامند.

یکی از رایجترین روشهای اتصال قطعات فلزی جوش کاری الکتریکی است. در این روش، جریان الکتریسیته، حرارت مورد نیاز برای ذوب و یا گرم کردن قطعه کار را تأمین می کند.



شکل ۳-۱- جوش کاری الکتریکی

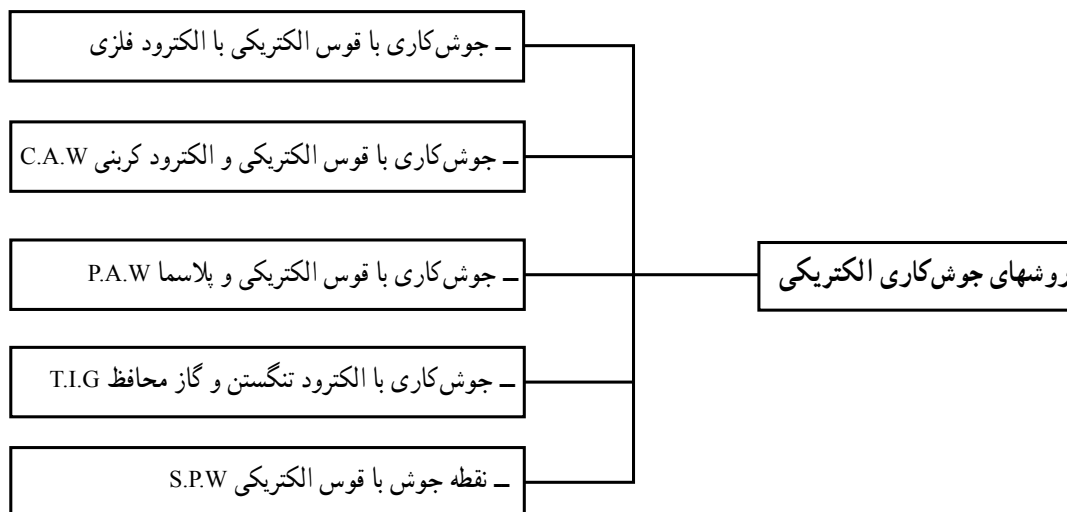

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصالات دائم</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳/ک</p>	<p>واحد کار: جوش کاری الکتریکی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳/ک</p>
--	---	--

۳-۳- اصول جوش کاری الکتریکی با الکتروود فلزی

به روش دستی: در این روش، دستگاه جوش کاری جریان الکتریکی با مشخصات ویژه (آمپر زیاد و ولتاژ کم) در مدار شامل دستگاه جوش کاری، کابل‌های انتقال، انبر اتصال، انبر الکتروود (با دسته عایق)، الکتروود و قطعه کار ایجاد می‌شود.

به علت اینکه الکتروود در حین کار کاملاً به قطعه نمی‌چسبد قوس الکتریکی در فاصله نوک الکتروود و لبه قطعه کار ایجاد می‌شود که علاوه بر ایجاد حرارت برای ذوب قسمتی از قطعه کارها، الکتروود را نیز به تدریج ذوب می‌کند، الکتروود ذوب شده در محل اتصال دو قطعه ریخته، پس از سرد شدن دو قطعه را به هم متصل می‌کند.


الکتروودهای مورد استفاده، معمولاً دارای پوشش هستند. این پوشش علاوه بر کمک به برقراری راحت قوس الکتریکی محل اتصال، قطعه کارها را از اکسیداسیون محافظت می‌کند. همچنین سطح قطعه کار را در نقطه جوش کاری سخت می‌کند. این پوشش پس از جوش کاری، بر سطح قطعه کار می‌ماند که به آن «گل جوش کاری» می‌گویند.

۳-۴- وسایل جوش کاری

۳-۴-۱- ابزارهای دستی


— **انبر:** برای جابه‌جا کردن قطعه کارهای سبک از انبرهای کلاغی یا آهنگری استفاده می‌شود.

— برای ثابت نگه داشتن قطعه کار یا بستن و حتی جابه‌جایی آن می‌توانید از انبرهای قفلی یا انبر گیره‌دار استفاده کنید.

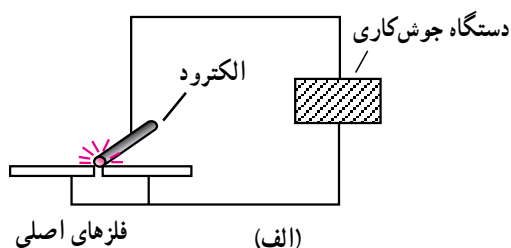

ب- قوس الکتریکی

 
شکل ۳-۲



الف- انبر کلاغی



ب- انبر آهنگری

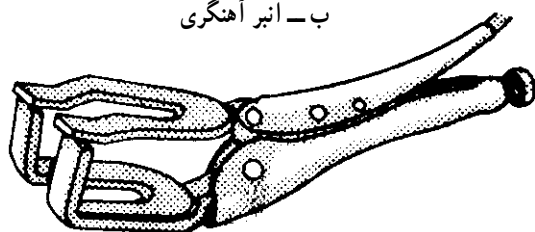


ج- انبر قفلی

شکل ۳-۳


<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصالات دائم</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳-۱/ک</p>	<p>واحد کار: جوش کاری الکتریکی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳-۱/ک</p>
--	---	--

— چکش گل زنی (شلاکه زن): برای تمیز کردن و از بین بردن گِل‌های جوش از انواع مختلف چکش‌های گل زنی استفاده می‌شود.

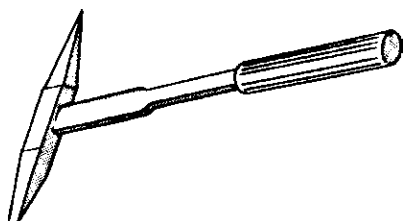


شکل ۳-۴ — چکش گل زنی

— برس سیمی: برای تمیز کردن سطح قطعه کار، قبل و بعد از جوش کاری، از برس سیمی استفاده می‌شود.

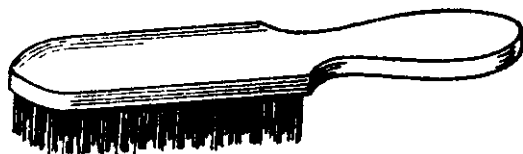

شکل ۳-۵


— ماشین سنگ زنی دستی: برای تمیز کردن سطح کار از زنگ یا رنگ روی قطعه کار و همچنین آماده نمودن لبه‌های قطعه کار و تمیز کردن سطح کار پس از جوش کاری از ماشین سنگ زنی دستی استفاده می‌شود.

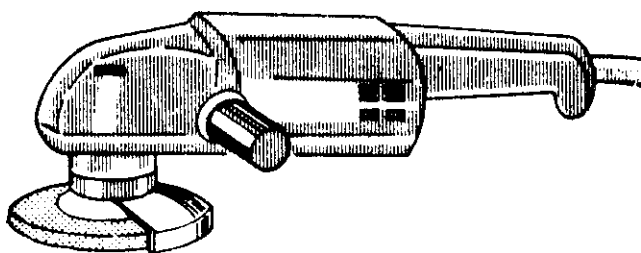

شکل ۳-۶ — سنگ دستی

— گرده سنج: برای کنترل ارتفاع جوش از ورق‌هایی که به صورت مشخص شکل داده شده‌اند استفاده می‌شود.

— وسایل دیگر مانند متر، سوزن خط کش، چکش، گونیا، قلم و خط کش نیز در جوش کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

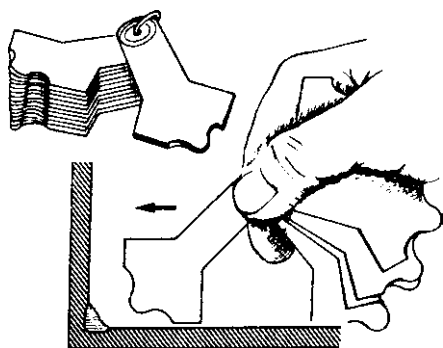

شکل ۳-۷ — گرده سنج

واحد کار: جوش کاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۱۰-۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دایم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۱۰-۷۴-۳/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۷۴-۳/ک
--	--	--


۲-۴-۳- وسایل حفاظت فردی

— لباس کار: برای جوش کاری لازم است از لباس کار


مناسب استفاده نمایید تا دچار حادثه و سوختگی نشوید.

علاوه بر این کفش ایمنی، پابند، دستکش و ساق بند نیز


برای پوشش موضعی بدن مورد استفاده قرار دهید.

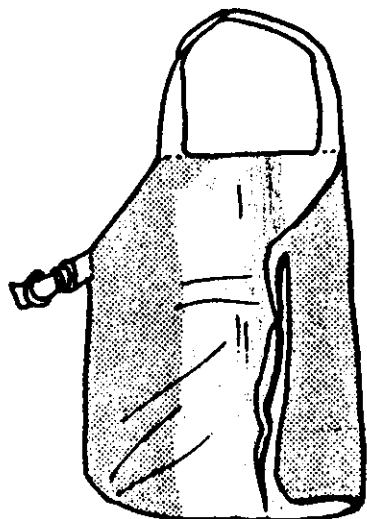

ج — پیشبند

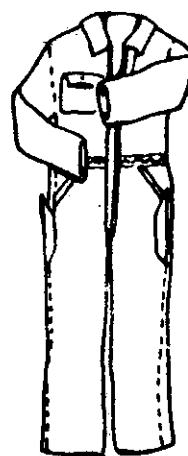


الف — لباس نسوز

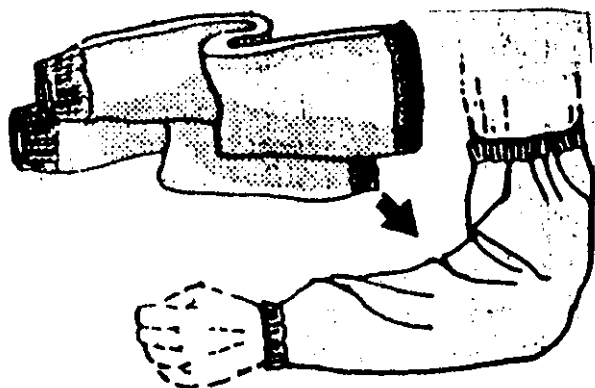

هـ — دستکش



ب — پابند

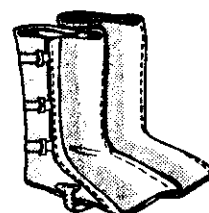


د — ساق بند


شکل ۸-۳

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱ ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصالات دائم</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳-۱ ک</p>	<p>واحد کار: جوش کاری الکتریکی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳-۱ ک</p>
--	---	--


— ماسک جوش کاری: برای محافظت چشم و صورت از اثرات زیان بار نور شدید ماورای بنفش و گدازه هایی که در حین جوش کاری به اطراف پرتاب می شود از ماسک جوش کاری و کلاه ایمنی استفاده می شود.

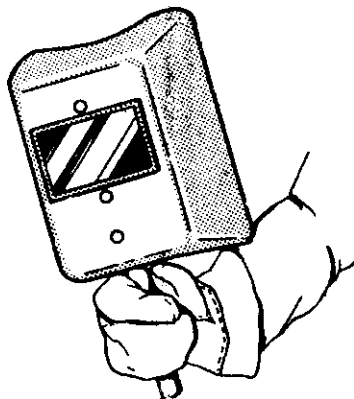

(الف)

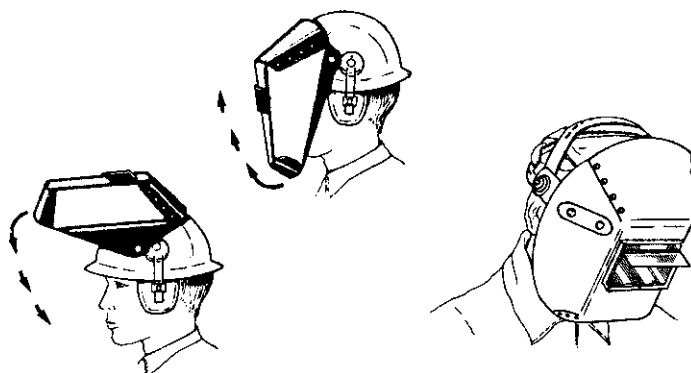

(ب)

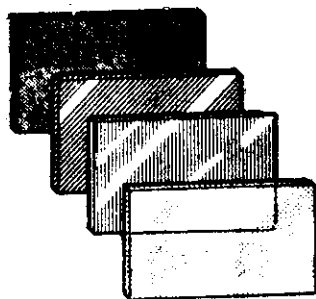

(ج)

شکل ۹-۳

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱ ک</p>	<p>بیمانه مهارتی: اتصالات دایم</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳-۱ ک</p>	<p>واحد کار: جوش کاری الکتریکی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳-۱ ک</p>
--	---	--

۳-۴-۳- دستگاه جوش کاری و تجهیزات مورد نیاز برای

جوش کاری

دستگاه جوش کاری: همانطور که قبلاً توضیح داده شد جوش کاری الکتریکی با الکتروود فلزی، نیاز به دستگاه جوش کاری دارد که برقی با ولتاژ کم ۱۵ تا ۹۰ ولت و آمپر زیاد حدود ۵۰ تا ۳۵۰ آمپر ایجاد نماید. در کارگاههای جوش کاری که دسترسی به شبکه برق وجود دارد از ترانسفورماتور جوش کاری (ترانس) استفاده می شود.

جا فیش (مادگی) برای آمپرهای مختلف



شکل ۳-۱۱

قسمتهای اصلی ترانس جوش کاری شامل موارد زیر

است:


- ترانسفورماتور (سیم پیچ و هسته)
- هواکش (برای خنک کردن سیم پیچ)
- کلید قطع و وصل
- اتصالات لازم برای وصل کردن کابلها

- دستگیره (برای جابه جا کردن)

- چرخها

- دسته تغییر آمپر یا فیشهای تغییر پله ای آمپر

- کابل و دوشاخه اتصال به شبکه برق

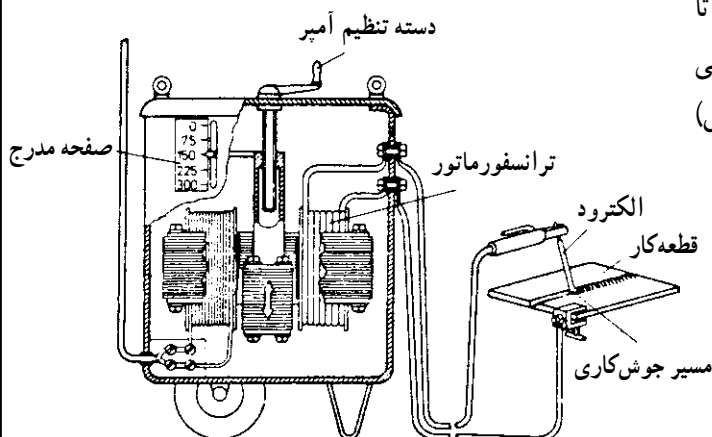


شکل ۳-۱۲- ترانس جوش کاری و اجزا

- مولد برق جوش کاری در محل کار که امکان دسترسی

به شبکه برق نیست مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً یک موتور

دیزل نیروی مورد نیاز مولد برق را تأمین می کند.

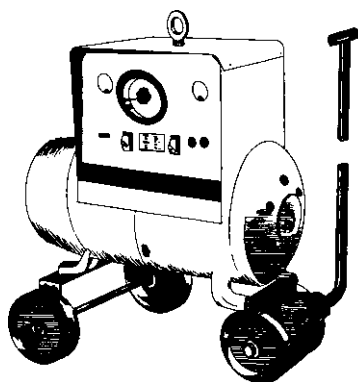


شکل ۳-۱۳- ژنراتور جوش کاری

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دایم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳/ک	واحد کار: جوش کاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳/ک
---	--	---




شکل ۱۴-۳

— کابل جوش کاری: برای انجام جوش کاری با دستگاه جوش کاری به روش دستی، دو کابل مورد نیاز است که یکی از آنها دستگاه جوش کاری را به قطعه کار وصل می کند (کابل اتصال یا زمین) و کابل دوم، دستگاه جوش کاری را به انبر الکتروود (الکتروودگیر) متصل می سازد (کابل الکتروود).

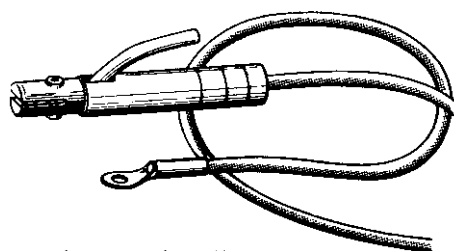

الف — کابل شو سر کابل

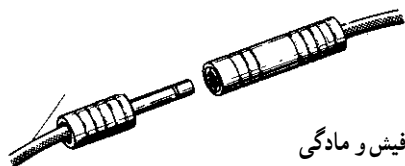

ب — فیش و مادگی

شکل ۱۵-۳

کابل جوش کاری معمولاً از جنس مس با عایق مناسب و سطح مقطع متفاوت ساخته می شود. کابل جوش کاری از نظر قطر باید متناسب با آمپر کار و از نظر طول متناسب با نوع کار انتخاب شود (جدول ۲-۳).
در سر کابل یک کفش کابل (کابل شو) یا فیش، متصل می شود.

جدول ۲-۳ — انتخاب شماره کابل با توجه به طول و آمپر جوش کاری

ظرفیت آمپر دستگاه	۲۰ متر	۲۵ متر	۳۰ متر	۴۰ متر	۵۰ متر	۵۵ متر	۶۰ متر
۱۰۰	۲	۲	۲	۲	۱	۱/۰	۱/۰
۱۵۰	۲	۲	۱	۱/۰	۲/۰	۲/۰	۳/۰
۲۰۰	۲	۱	۱/۰	۲/۰	۳/۰	۴/۰	۴/۰
۲۵۰	۲	۱/۰	۲/۰	۳/۰	۴/۰		
۳۰۰	۱	۲/۰	۳/۰	۴/۰			
۳۵۰	۱/۰	۳/۰	۴/۰				
۴۰۰	۱/۰	۳/۰	۴/۰				
۴۵۰	۲/۰	۳/۰					
۵۰۰	۳/۰	۴/۰					

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دایم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	واحد کار: جوش کاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۱۰-۳-۷۴/ک
--	---	--

جدول ۳-۳

طول الکتروود (mm)	قطر الکتروود (mm)
۱۵۰	۲
۲۰۰	۲/۵
۲۵۰	۳/۲۵
۳۰۰	۴
۳۵۰	۵
۴۰۰	۶
۴۵۰	۸

— انبر الکتروود (الکتروودگیر) و بست اتصال: با استفاده از

انبر الکتروود که دسته عایق دارد الکتروود نگهداشته و در مسیر مورد نظر هدایت می شود. در فک انبر، شیارهایی وجود دارد که می توان با استفاده از آن الکتروود را در زاویه های مختلف (متناسب با روش جوش کاری) قرار داد.

فک الکتروودگیر



شکل ۱۶-۳ — انبر الکتروود و بست اتصال

— الکتروود: میله ای فلزی است که برای تشکیل قوس

الکتریکی و پر کردن درز محل اتصال از آن استفاده می شود. الکتروودها معمولاً دارای پوشش مخصوص (روکش) اند. الکتروودها را برحسب جنس، قطر و طول طبقه بندی می کنند. معمولترین قطر الکتروودها و طول آنها در جدول ۳-۳ داده شده است.



شکل ۱۷-۳

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دایم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳/ک	واحد کار: جوش کاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳/ک
---	--	---

در روی کارتن الکتروود مشخصات آن و موارد کاربرد و شدت جریان مورد نیاز برای جوش کاری با آن الکتروود نوشته می شود. به عنوان نمونه الکتروود E۶۰۱۳ که طبق استاندارد انجمن جوش کاری آمریکا (AWS) طبقه بندی شده است. برای جوش کاری فولادهای معمولی در اکثر وضعیتهای جوش کاری مناسب است.


توجه کنید که قطر الکتروود باید متناسب با ضخامت قطعه کار و جنس آن متناسب با جنس قطعه کار انتخاب شود. همچنین متناسب با قطر الکتروود باید آمپر جوش کاری را تنظیم کرد (جدول ۳-۴).

استفاده از این جدول در موقع کار با ترانسهای جوش کاری توصیه می شود.


جدول ۳-۴ انتخاب قطر الکتروود نسبت به ضخامت قطعه کار

ضخامت ورق	تعداد پاس	قطر الکتروود مصرفی		
		اولین پاس	دومین پاس	سومین پاس
۲	۱	۲/۵		
۴	۱	۳/۲		
۵	۱	۴		
۵	۲	۳/۲	۳/۲	
۶	۲	۳/۲	۳/۲	
۷	۲	۳/۲	۴	
۸	۲	۳/۲	۴	
۹	۲	۴	۴	
۹	۳	۳/۲	۴	۴
۱۰	۲	۴	۵	
۱۰	۳	۳/۲	۴	۴
۱۲	۳	۳/۲	۴	۵
۱۲	۴	۳/۲	۴	۴
۱۴	۵	۳/۲	۴	۴ تا ۵
۱۶	۶	۳/۲	۴	۴ تا ۵
۱۸	۶	۳/۲	۴	۵
۲۰	۶	۳/۲	۴	۵
۲۲	۹	۳/۲	۴	۵
۲۵	۹	۳/۲	۴	۴ تا ۵


<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>بیمانه مهارتی: اتصالات دایم</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>واحد کار: جوش کاری الکتریکی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>
---	--	---

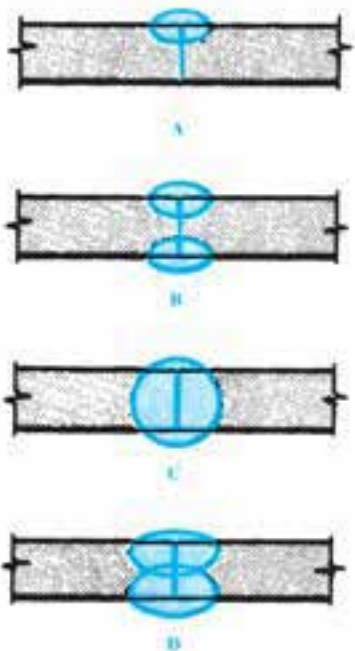

الف - اتصال لب به لب تخت با ریشه بسته

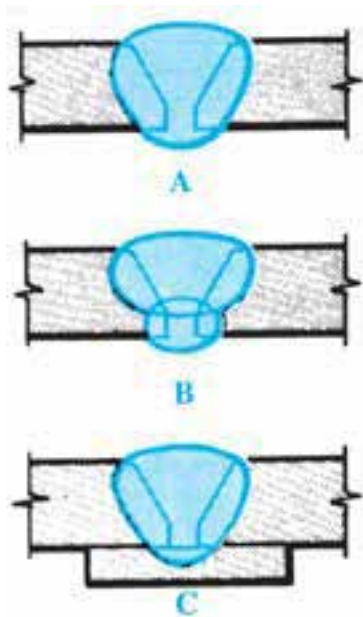

ب - اتصال لب به لب با پیخ ۷ شکل

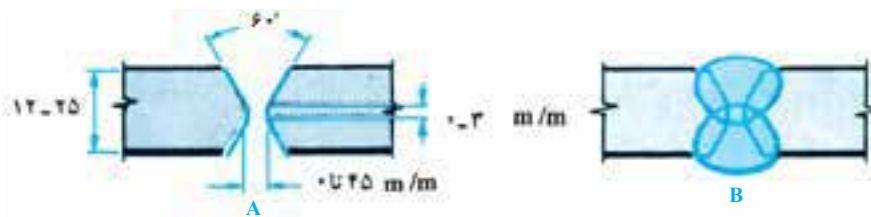

ج - اتصال لب به لب با پیخ X

شکل ۱۸-۳

۳-۵- طرحهای اتصال جوش کاری: دو قطعه فلز را

می توان در وضعیتهای مختلف جوش کاری نمود. در بعضی مواقع می توان وضعیت آنها را به نحوی تغییر داد که جوش کاری به راحتی انجام گیرد. به طور کلی می توان طرحهای زیر را برای جوش کاری در نظر گرفت:



۳-۵-۱- وضعیت قطعه کارها در موقع اتصال نسبت به هم

۱- اتصال لب به لب: در این روش، لبه های دو قطعه کار در

مقابل هم قرار می گیرند و به هم متصل می شوند. آماده سازی قطعه کار برای این نوع اتصال آسان است.






<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصالات دایم</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳-۱/ک</p>	<p>واحد کار: جوش کاری الکتریکی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳-۱/ک</p>
--	---	--

— اتصال لب روی هم: این نوع اتصال نیاز به آماده سازی ندارد ممکن است قطعه کارها یک طرفه یا دوطرفه جوش کاری شوند.

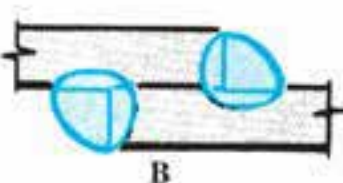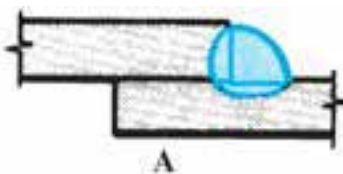

شکل ۱۹-۳ اتصال لب روی هم

— اتصال T: روشهای مختلفی از این نوع اتصال به کار می رود که نوع دوطرفه مخصوصاً با پخ دوطرفه، استحکام بیشتری دارد.

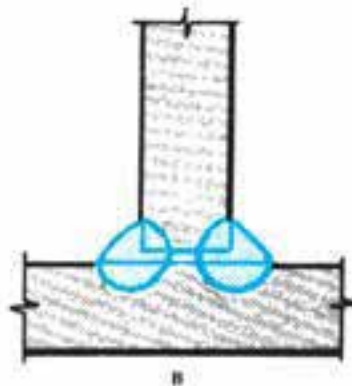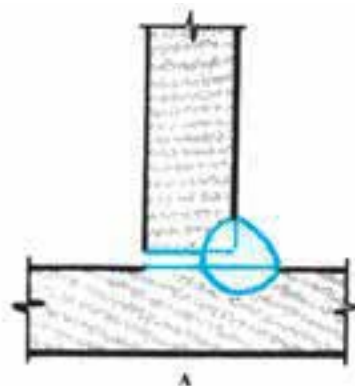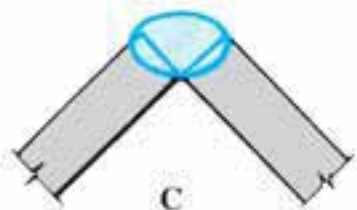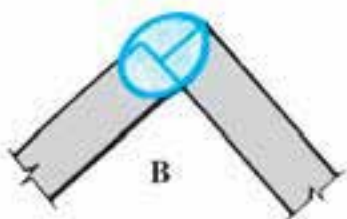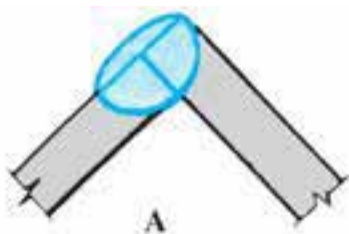












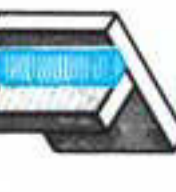












شکل ۲۰-۳

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۱۰/۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دایم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۱۶-۳-۱۰/۷۴/ک	واحد کار: جوش کاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۱۶-۳-۱۰/۷۴/ک
---	--	---

جوش کاری ممکن است به صورت سطحی، افقی، عمودی و بالای سر باشد که حالت سطحی آسانترین حالت برای جوش کاری است.

۲-۵-۳- وضعیتهای جوش کاری: ممکن است مجبور شوید خط جوش را در حالتهاى مختلف انجام دهید. حالتهاى

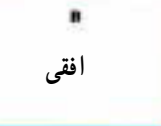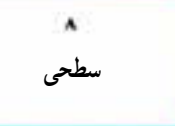		D OVERHEAD	C VERTICAL	B HORIZONTAL	A FLAT	POSITION OF WELDING	
						BEAD WELODS	FLAT PLATE
حالت سطحی						GROOVE WELDS	
اتصال سر به سر							
اتصال زاویه خارجی						FILLET WELDS	
اتصال T							
اتصال لب روی هم							
		D بالای سر	C عمودی	B افقی	A سطحی	حالتهاى جوش کاری	

شکل ۲۱-۳- حالتهاى جوش کاری

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصالات دایم</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳-۱/ک</p>	<p>واحد کار: جوش کاری الکتریکی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳-۱/ک</p>
--	---	--

در بعضی مواقع، مثلاً زمانی که قطعه کار به اندازه کافی کوچک است می توان با استفاده از وسایلی به نام وضعیت دهنده، قطعه کار را در موقعیتی قرار داد که حالت های جوش کاری سخت را به صورت حالت سطحی تبدیل کرد.



شکل ۳-۲۲

۳-۶- اصول ایمنی در جوش کاری الکتریکی
 - همواره قبل از شروع کار، سالم بودن وسایل کار را بررسی و نسبت به برطرف کردن عیوب احتمالی اقدام نمایید.
 - لباس کار مناسب انتخاب و در حین کار از آنها استفاده کنید.

- محیط کار را تمیز و خلوت نگه دارید.
 - محیط کار در حین جوش کاری باید به طور مناسب تهویه شود، زیرا ممکن است گازهای حاصل از جوش کاری باعث مسمومیت و یا حتی مرگ افراد گردد.
 - از جوش کاری ظروف حاوی مواد اشتعالزا، قبل از تخلیه و شست و شوی آنها جداً خودداری کنید.
 - هرگز مستقیماً روی سیمان، جوش کاری یا مخصوصاً برش کاری نکنید.

- قبل از شروع به جوش کاری یا برش کاری باید با طرز کار دستگاهی که می خواهید به کار ببرید آشنا شده باشید و وسایل ایمنی را در محل خود نصب نمایید.




شکل ۳-۲۳

- ۱- شیشه تیره جوش کاری
- ۲- شیشه سفید
- ۳- دستکش
- ۴- انبر جوش کاری (الکتروگیر)
- ۵- چکش شلاکه زنی
- ۶- کابل جوش کاری
- ۷a- انبر جوش کاری برای الکتروود زغالی
- ۷b- وسیله متعلق به الکتروود زغالی
- ۸- ماسک جوش کاری برق
- ۹- ماسک کلاه با سربند
- ۱۰a- عینک کمک جوش کار با شیشه سفید
- ۱۰b- عینک سنگ زنی
- ۱۱- پیش بند چرمی
- ۱۲- برس سیمی فولادی
- ۱۳- گرده سنگ
- ۱۴- قید پیچ گیر جهت اتصال زمین


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳۰/۷۴ ک	بیمانه مهارتی: اتصالات دایم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۱۶-۳۰/۷۴ ک	واحد کار: جوش کاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۱۶-۳۰/۷۴ ک
---	--	---

 - قطعه کاری به اندازه تقریبی $3 \times 100 \times 200 \text{ mm}$ انتخاب کنید.
- آن را مطابق شکل ۳-۲۵ خط کشی کنید. قبلاً سطح آن را خوب تمیز کنید.
- کابل اتصال را به قطعه کار و دستگاه جوش کاری وصل کنید. همچنین کابل انبر را به دستگاه جوش کاری وصل کنید.
- یک الکتروود E۶۰۱۳ به قطر ۲/۵ در انبر قرار داده، انبر را روی پایه نصب کنید.



شکل ۳-۲۵

- هرگز به قسمتهای عایق نشده (انبر الکتروودگیر، انبر اتصال، فیشهای اتصال و...) بدون دستکش دست نزنید.
- روی یک سطح خشک و با کفش ایمنی کار کنید تا احتمال برق گرفتگی به حداقل برسد. برای آموزشهای کارگاهی معمولاً محلهایی که از نظر تهویه و... مناسب باشد در نظر گرفته می شود.
- جوش کاری روی سطح آغشته به روغن، گازوئیل و... می تواند باعث آتش سوزی شود؛ بنابراین قبل از جوش کاری محل مورد نظر را کاملاً تمیز نمایید.
- در هنگام تمیز کردن سطح جوش کاری شده از گل جوش، از عینک محافظ استفاده کنید.
- ۳-۷- تشکیل قوس الکتریکی: تشکیل قوس الکتریکی از جمله مهارتهایی است که باید یک جوش کار از آن برخوردار باشد. شما می توانید برای تمرین تشکیل قوس در محیط مناسب (شکل ۳-۲۴) به روش زیر عمل کنید.

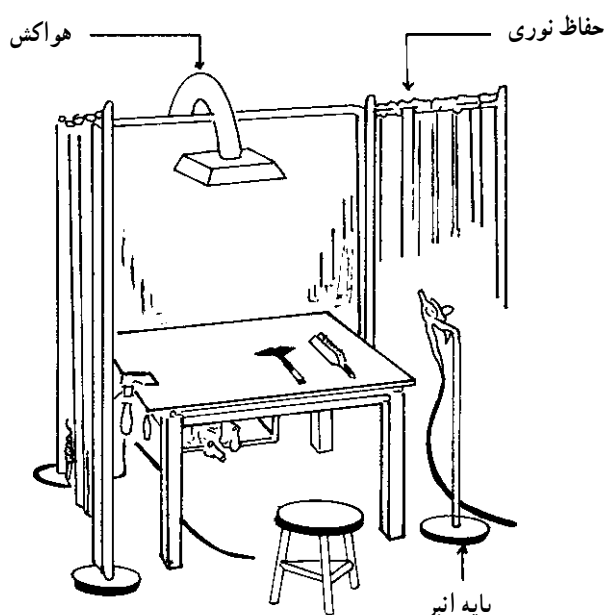

شکل ۳-۲۴- محیط کارگاهی برای آموزش جوش کاری

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصالات دایم</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳/ک</p>	<p>واحد کار: جوش کاری الکتریکی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳/ک</p>
--	---	--



(الف)

– آمپر دستگاه جوش کاری را روی ۱۰۰-۷۵ آمپر تنظیم کنید. تغییر آمپر در بعضی از دستگاهها با جابه جایی فیش متصل به کابل انبر در روی دستگاه انجام می شود و در بعضی دیگر باید دسته ای را که بر روی دستگاه است در جهت چپ و یا راست بگردانید (شکل ۲۶-۳-ب).

– دستگاه جوش کاری را روشن کنید. در ترانسهای جوش کاری، دستگاه را به برق وصل کنید و سپس کلید قطع و وصل را در حالت روشن قرار دهید.



(ب)


شکل ۲۶-۳

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱ ک</p>	<p>بیمانه مهارتی: اتصالات دائم</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳-۱ ک</p>	<p>واحد کار: جوش کاری الکتریکی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳-۱ ک</p>
--	---	--



– الکتروود را در فاصله حدود ۲۰mm قطعه کار در بالای خط اول و تحت زاویه ۷۰ درجه نسبت به محور طولی قطعه کار قرار دهید.

– ماسک را مقابل صورت نگه دارید.

– الکتروود را پایین آورده، با قطعه کار تماس دهید و سپس آن را تا فاصله ۲-۳ میلیمتری از سطح قطعه کار عقب بکشید (مانند حرکت روشن کردن کبریت یا نوک زدن پرنده). (شکل ۲۸-۳) در صورتی که قوس تشکیل نشد مجدداً این کار را انجام دهید.

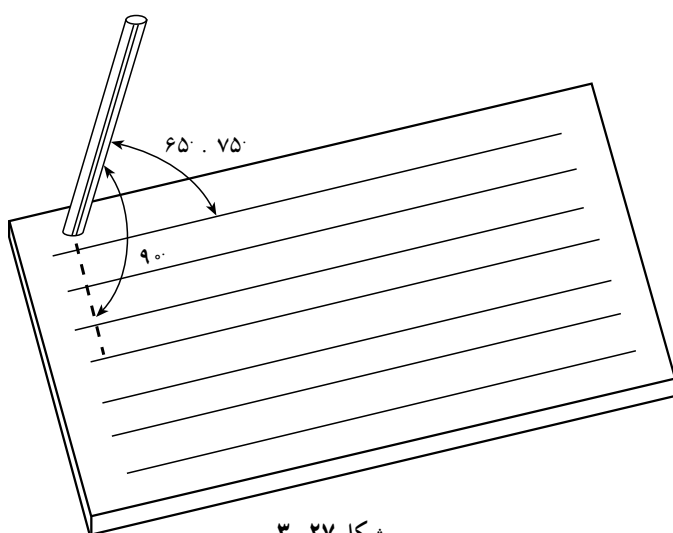

شکل ۲۷-۳

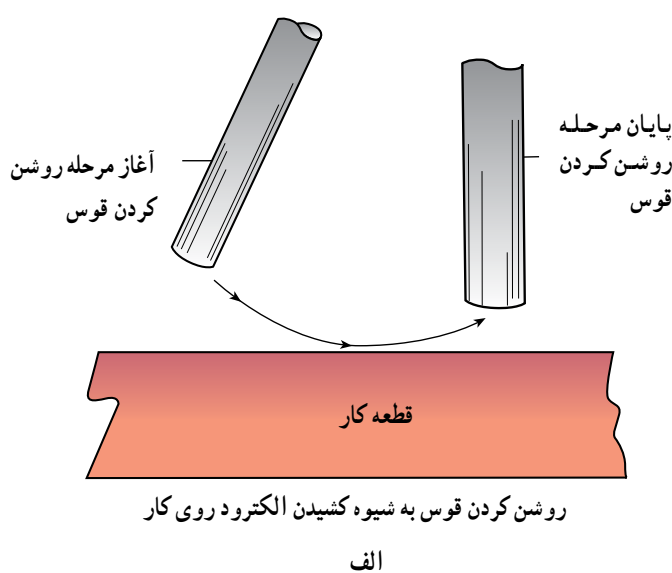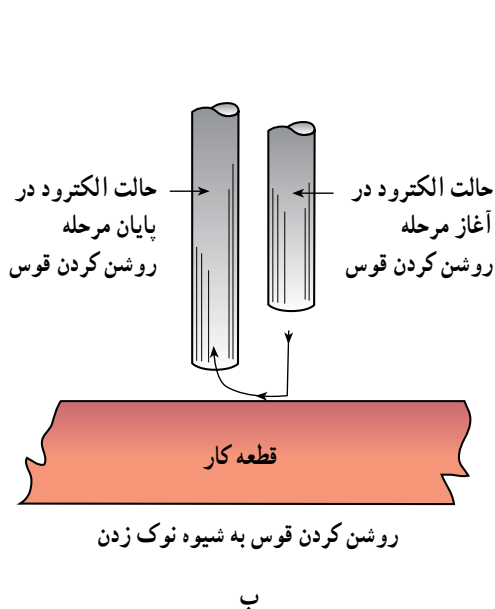

شکل ۲۸-۳

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳/۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دایم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۱۶-۳/۷۴/ک	واحد کار: جوش کاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۱۶-۳/۷۴/ک
--	---	--

– اگر الکتروُد به قطعه کار چسبید، با یک حرکت پیچشی انبر، الکتروُد را از قطعه کار جدا کنید. اگر الکتروُد از قطعه کار جدا نشد با فشار دادن دسته انبر، الکتروُد را از انبر آزاد سازید. سپس الکتروُد را از قطعه کار جدا کنید. جدا کردن الکتروُد باید در زمانی حدود ۱ تا ۲ ثانیه انجام شود.

توجه کنید که اگر آمپر دستگاه کم باشد یا روکش نوک الکتروُد ریخته باشد قوس الکتریکی به سختی تشکیل و برقرار می‌شود.

– پس از تشکیل قوس به همان نسبتی که الکتروُد ذوب و طول آن کوتاه می‌شود نوک الکتروُد را به سطح قطعه کار نزدیک کنید. ولی همواره فاصله نوک الکتروُد با خط جوش باید به اندازه قطر الکتروُد حفظ شود.

– درحالی که قوس را تشکیل داده‌اید الکتروُد را به ابتدای خط منتقل کنید و با حرکت آهسته الکتروُد به سمت انتهای خط به اندازه ۱ میلی‌متر جوش کاری کنید و پس از آن الکتروُد را بالا

ببرید تا قوس قطع شود.

– تشکیل قوس و خال جوش زدن را با فاصله ۱۰ میلی‌متری خال جوش قبلی مجدداً انجام دهید.


– پس از چند بار خال جوش زدن سطح آن را با چکش شلاکه زن تمیز کرده، خال جوشها را بررسی کنید.

۸-۳- جوش کاری سطحی در وضعیت افقی

– قطعه کار بند ۷-۳ را در موقعیت مناسب روی میز جوش کاری قرار دهید.

– در صورتی که در محیط بسته کار می‌کنید، امکان تهویه هوا را با هواکش فراهم کرده، در محیطهای کوچکتر در و پنجره را باز کنید.

– بر روی خط اول مراحل مربوط به تشکیل قوس را انجام دهید. پس از تشکیل قوس، الکتروُد را به ابتدای خط ببرید.



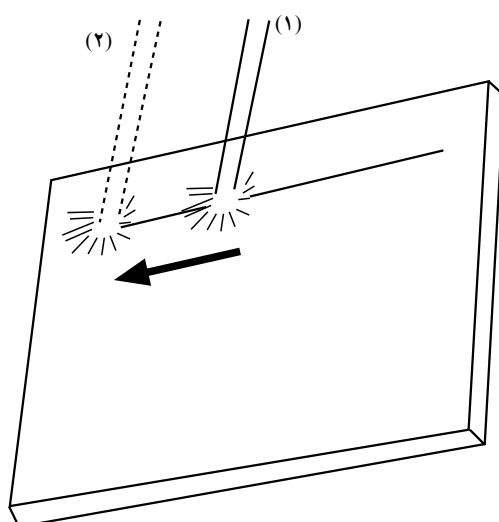


شکل ۲۹-۳

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱ ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصالات دایم</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳-۱ ک</p>	<p>واحد کار: جوش کاری الکتریکی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳-۱ ک</p>
--	---	--


طول قوس را در حدود قطر الکترود حفظ کنید تا جوش خوبی ایجاد شود (شکل ۳-۳۰).

الکترود را به نقطه‌ای که باید جوش کاری از آنجا شروع شود، ببرید.

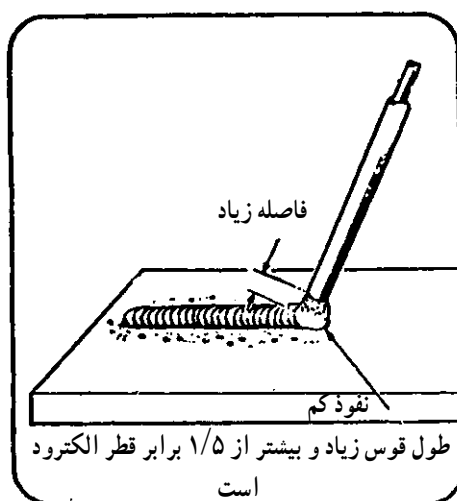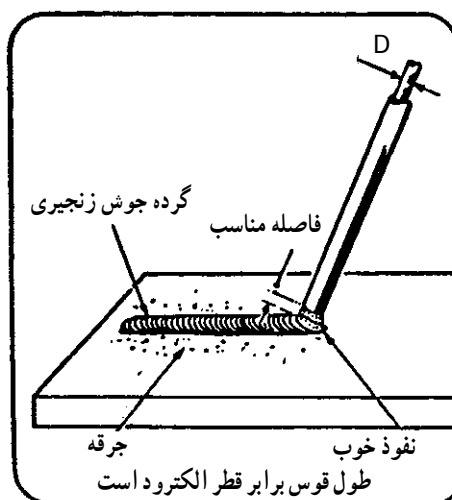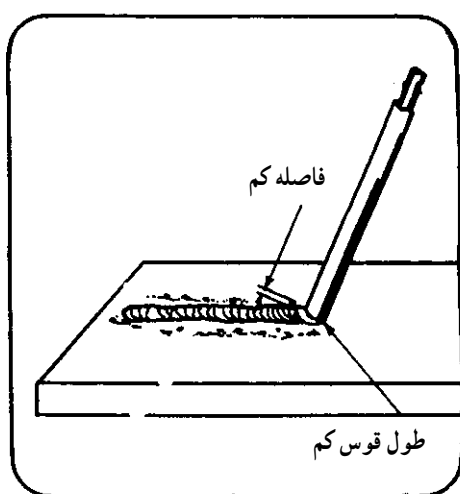


شکل ۳-۳۰

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصالات دایم</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳/ک</p>	<p>واحد کار: جوش کاری الکتریکی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳/ک</p>
--	---	--

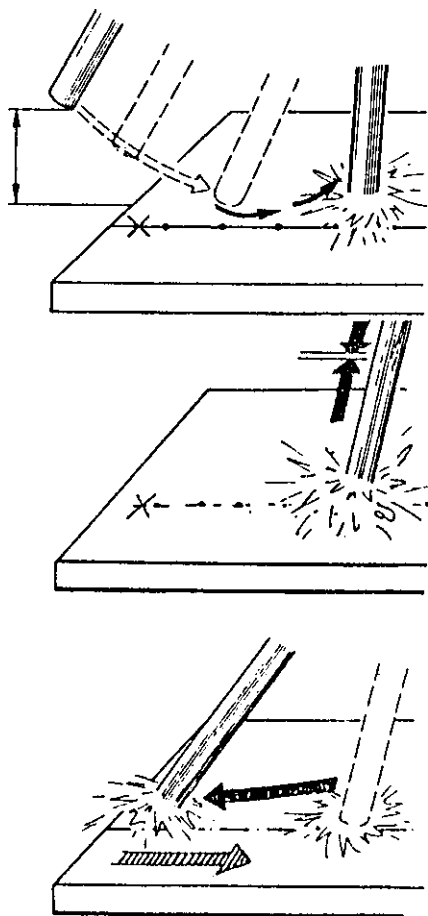

شکل ۳-۳۱


– ضمن حرکت جانبی نوک الکتروود (مطابق یکی از
حالتهای شکل ۳-۳۲) در مسیر مستقیم روی خط جوش کاری
کنید.

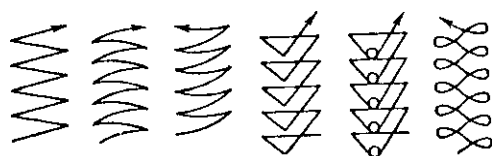

شکل ۳-۳۲ – حالت‌های مختلف حرکت نوسانی نوک الکتروود

توجه کنید که عرض جوش باید حدود ۱ تا ۱/۵ برابر قطر
الکتروود باشد. همچنین فاصله نوک الکتروود با قطعه کار را ثابت
نگه دارید. سرعت حرکت کم، باعث افزایش عرض خط جوش
می‌شود و سرعت سریع عرض خط جوش را کم می‌کند.

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱ ک</p>	<p>بیمانه مهارتی: اتصالات دائم</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳-۱ ک</p>	<p>واحد کار: جوش کاری الکتریکی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳-۱ ک</p>
--	---	--

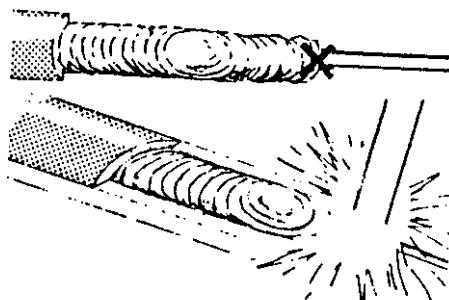


شکل ۳-۳۳

– هنگامی که طول الکترود به اندازه ۴۰ تا ۵۰ میلیمتر رسید مجدداً به مسیر جوش کاری شده برگردید و به اندازه ۱۵ تا ۲۰ میلیمتر از الکترود را روی گرده جوش، جوش کاری کنید. برای قطع جوش یک لحظه (حدود ۲ ثانیه) قوس الکتریکی را ثابت نگه داشته، سپس انبر را از سطح کار دور کنید.



– اگر خط جوش کامل نشده است الکترود را عوض کنید.

– حدود ۳۰ میلیمتر از انتهای خط جوش را با چکش و برس سیمی از گل جوش تمیز کنید.

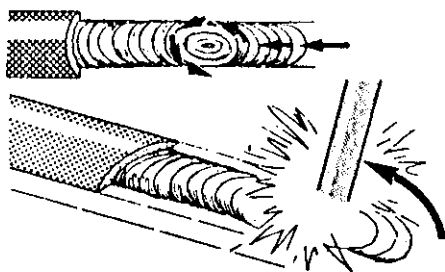

شکل ۳-۳۴


– قوس الکتریکی را نزدیک محل تمیز شده تشکیل دهید و الکترود را به آهستگی به محل قطع قوس الکتریکی ببرید و یک حرکت چرخشی جزیی به الکترود داده، جوش کاری را ادامه دهید (شکل ۳-۳۲).

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳/۷۴-۱/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصالات دایم</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۱۶-۳/۷۴-۱/ک</p>	<p>واحد کار: جوش کاری الکتریکی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۱۶-۳/۷۴-۱/ک</p>
---	--	---

– پس از اتمام جوش کاری، چند ثانیه دست از کار بکشید و سپس گل جوش را پاک کنید. جوش اجرا شده را بررسی کنید.


نکات قابل توجه در جوش کاری

– یک گرده جوش درست، دارای نفوذ کافی در فلز و تا حدی برجسته است و در اطراف آن مقدار کمی آثار پاشش جرقه به چشم می خورد.

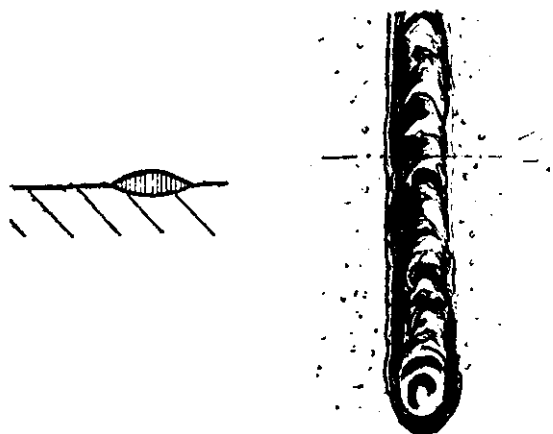

(الف)

– قرار گرفتن گرده جوش در سطح کار و نفوذ نکردن در قطعه کار. این حالت به علت آمپر کم ایجاد می شود.

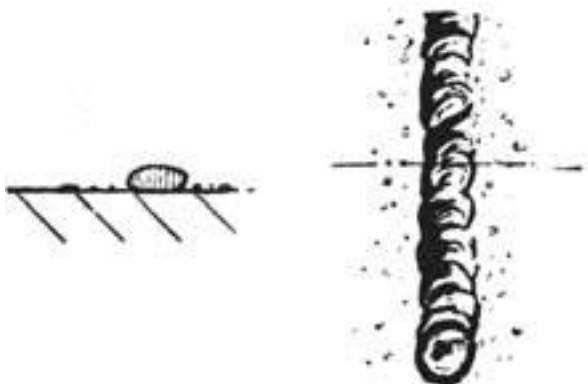

(ب)

– گرده جوش فرو رفته با افزایش پاشش جرقه و سطح ناصاف نشان دهنده وجود آمپر زیاد جوش کاری است.

– پهنای زیاد خط جوش به علت حرکت آهسته، در سرعت پیشروی الکتروود و یا حرکت نوسانی زیاد الکتروود است.

– پهنای کم خط جوش به علت حرکت پیشروی سریع، بروز می کند.



(ج)


شکل ۳-۳۵

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	بیمانه مهارتی: اتصالات دایم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: جوش کاری الکتریکی شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	---	--


۹-۳- جوش کاری لب روی لب: برای جوش کاری

لب روی لب، به جز موارد قبلی که آموزش دیده‌اید موارد زیر را انجام دهید:


- سه قطعه فولادی ۳ . ۶۰ . ۱۰۰ میلیمتر انتخاب کنید.
- قطعات را در موقعیت مناسب برای اتصال قرار دهید.
- برای جلوگیری از تغییر موقعیت می‌توانید از وسایل نگهدارنده مانند گیره دستی و ... استفاده کنید (شکل ۳-۳۴).

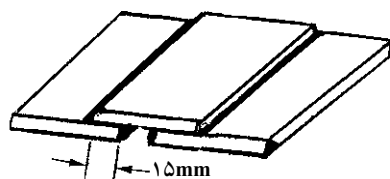

(الف)

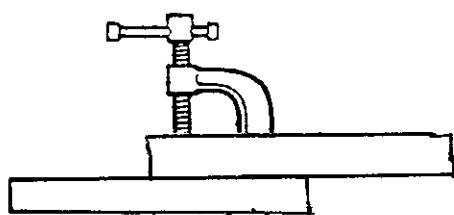

(ب)

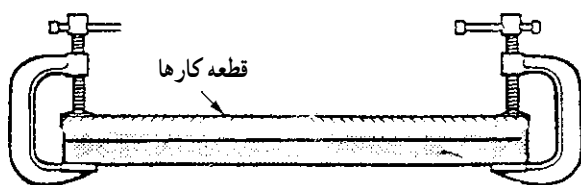

(ج)


شکل ۳-۳۴- قرار گرفتن قطعات به صورت لب روی لب

جدول ۵-۳

ضخامت قطعه کار mm	۳	۴	۶	۸	۱۰	۲۰
فاصله خال جوشها mm	۱۴۵	۱۶۰	۱۹۰	۲۲۰	۲۵۰	۴۰۰

- قطعات را خال جوش بزنید. فاصله خال جوشها متناسب با بزرگی قطعه کارهاست (جدول ۵-۳). برای اتمام خال جوش زنی در انتهای خال جوش لحظه‌ای مکث کنید و سپس قوس را قطع کنید.
- برای خال جوش زدن، زاویه الکتروود نسبت به صفحه زیری باید در حدود ۴۵ درجه باشد.

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصالات دایم</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۷۴-۳-۱/ک</p>	<p>واحد کار: جوش کاری الکتریکی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۳ الی ۷۴-۳-۱/ک</p>
--	---	--

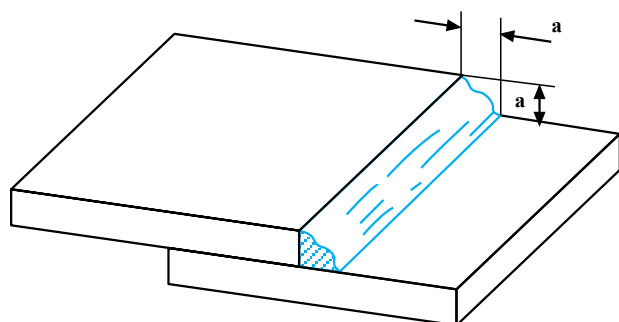

شکل ۳-۳۷

- سطح خال جوشها را از گل جوش تمیز کنید.
- به موازات لبه قطعه کار و با سرعت مناسب، جوش کاری را انجام دهید. توجه کنید که خط جوش به هر دو قطعه به یک اندازه اتصال داشته باشد.
- قطعات ضخیم را باید با بیش از یک خط جوش (پاس) جوش کاری نمایید.