

فصل سوم

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۹	۲۴/۵	۴/۵

راه اندازی موتورهای الکتریکی با کلیدهای دستی

هدفهای رفتاری: هنرجو باید در پایان این فصل بتواند:

- ۱- ساختمان و طرز کار کلیدهای گردان دستی سه فاز زبانه‌ای را شرح دهد.
- ۲- مفهوم علائم اختصاری کلیدهای گردان زبانه‌ای را شرح دهد.
- ۳- مدار داخلی انواع کلیدهای گردان سه فاز زبانه‌ای را با استانداردهای IEC و VDE رسم کند
- (۰-۱) چپ گرد- راست گرد، ستاره مثلث).
- ۴- موتورهای سه فاز را به وسیله کلید زبانه‌ای (۰.۱) راه اندازی کند.
- ۵- موتور سه فاز را به وسیله کلید زبانه‌ای (۰.۱، ۰.۰) چپ گرد، راست گرد، راه اندازی کند.
- ۶- موتور سه فاز را به صورت ستاره مثلث به وسیله کلید زبانه‌ای راه اندازی کند.
- ۷- موتور سه فاز را به صورت ستاره مثلث چپ گرد و راست گرد به وسیله کلید زبانه‌ای راه اندازی کند.
- ۸- موتور سه فاز دو سرعته (سیم پیچ جداگانه یا دالاندن) را به وسیله کلید زبانه‌ای راه اندازی کند.
- ۹- یک موتور یک فاز با سیم پیچ راه انداز را به وسیله کلید زبانه‌ای راه اندازی کند.

مقدمه

بهره‌برداری مطمئن و بدون وقفه از انرژی الکتریکی تا اندازه زیادی به خصوصیات و طرز کار وسایل کنترل کننده - از جمله کلیدها - بستگی دارد. در سال‌های اخیر تولید کنندگان تجهیزات الکتریکی، براساس نیاز بازار، انواع کلیدها را با خواص الکتریکی و مکانیکی هماهنگ با شرایط بهره‌برداری و جنبه‌های اقتصادی تولید کرده‌اند. پیشرفت صنعت اتوماسیون نیاز به کلیدهای دستی یک فاز مشاغل بازار کشور را تشکیل می‌دهد.

۱- کلید زبانه‌ای

(قطع) می‌کند. کلید زبانه‌ای به صورت‌های توکار و روکار ساخته می‌شود. در صنعت به این کلیدها «کلید سلکتور» هم می‌گویند. در کلیدهای زبانه‌ای، علاوه بر اتصالات داخلی، ممکن است در خارج نیز چند پیچ به وسیله یک قطعه فلز مسی ثابت به یکدیگر اتصال یابند.


در شکل ۲-۳ نمای ظاهری یک کلید سلکتور (زبانه‌ای) و اجزای تشکیل دهنده آن نشان داده شده است.



شکل ۱-۳

امروزه در صنعت از کلیدهای زبانه‌ای، به دلیل مزایای زیاد آن‌ها نسبت به دو نوع دیگر، استفاده بیشتری می‌شود (چون نسبت به کلید غلتکی عمر زیادتری دارد و نسبت به کلید اهرمی جریان بیشتری را از خود عبور می‌دهد).

در این کلید (مطابق شکل ۱-۳) به جای استفاده از نوارهای هادی و تیغه‌های ثابت، استوانه را طوری طراحی می‌کنند که چندین برگستگی و فرورفتگی داشته باشد و با حرکت استوانه به دور محور خود، زبانه بالا و پایین برود. زبانه مزبور کنکات‌های متحرک (پلاتین) را به کنکات‌های ثابت، وصل یا از آن‌ها جدا

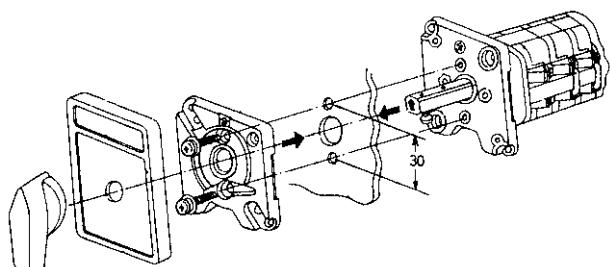

شکل ۲-۳

۲- کاربردهای کلید دستی

جدول ۱-۳

تصویر	نام کلید
	قطع و وصل ساده (۱-۱)
	معکوس کننده جهت گردش موتور (چپ گرد، راست گرد) (۱-۲)
	ستاره- مثلث (۱-۲)
	ستاره- مثلث، چپ گرد، راست گرد (۱-۲-۳)
	چند سرعته (۱-۱-۲) و (۱-۲-۳)
	راه اندازی موتورهای تک فاز
	انتخاب کننده فاز (برای دستگاه‌های اندازه‌گیری) (مانند کلید ولت‌متر)

این کلید براساس کاربردهای زیر در انواع مختلفی تولید و به بازار عرضه می‌شوند (جدول ۱-۳) :

- ۱- قطع و وصل ساده مدار و ماشین‌های الکتریکی؛
- ۲- تغییر اتصال موتورهای الکتریکی (ستاره، مثلث)؛
- ۳- تغییر جهت گردش موتورهای الکتریکی (چپ گرد، راست گرد)؛
- ۴- تغییر سرعت موتورهای الکتریکی (کند، تند)؛
- ۵- ترکیبی از مراحل فوق (چپ گرد، راست گرد، ستاره، مثلث)؛
- ۶- انتخاب کننده‌های فاز (کلید ولت‌متر).

در بازار کلیدهای دیگری وجود دارند که برای مصارف خاص صنعتی و عمومی ساخته می‌شوند. در این فصل شما با ساختمان، طرز کار و رسم مدار داخلی کلیدهای صنعتی آشنا می‌شوید و در کارگاه روش اتصال آن‌ها را به مصرف کننده‌ها به صورت عملی فرا می‌گیرید.

به منظور به روز کردن اطلاعات هنرجویان، استانداردهای جدید همراه استانداردهای قدیم آورده شده است.
هنرجویان برای هماهنگ شدن با شرایط جدید تکنولوژی و نوآوری‌های صنعتی باید استانداردهای جدید و قدیم را فراگیرند و برای تبدیل نقشه‌های قدیمی و جدید به یکدیگر مهارت‌های لازم را کسب کنند.


۳- اتصال موتورهای الکتریکی سه فاز به شبکه برق با کلید قطع و وصل (۰-۱)

شمای حقیقی و فنی : در شکل ۳-۳، شمای حقیقی و فنی کلید زبانه‌ای برای راه اندازی یک موتور سه فاز نشان داده شده است.


با توجه به نقشه این مدار در استاندارد IEC ، سه فاز L₁، L₂ و L₃ به ترمینال‌های ۱ و ۳ و ۵ اتصال می‌یابد و ترمینال‌های خروجی ۴، ۲ و ۶ به سرهای موتور U₁، V₁ و W₁ متصل می‌شوند.

اصول کار : کلید زبانه‌ای (۰-۱) دو حالت قطع و وصل دارد. برای راه اندازی موتور سه فاز یک بار باید سه فاز L₁، L₂، L₃ را به سرهای U₁، V₁ و W₁ در موتور اتصال دهد و در حالت دوم باید این اتصال را قطع کند. حالت کاری این کلید به صورت زیراست :


$$\begin{aligned} L_1 &\longrightarrow U_1 \\ L_2 &\longrightarrow V_1 \\ L_3 &\longrightarrow W_1 \end{aligned}$$

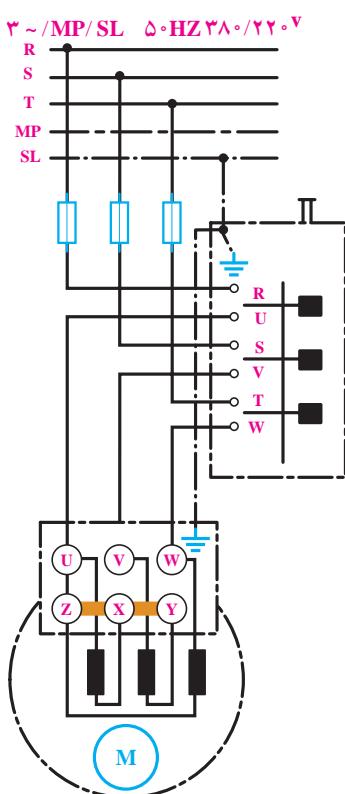

ج) شمای حقیقی (استاندارد قدیم (VDE

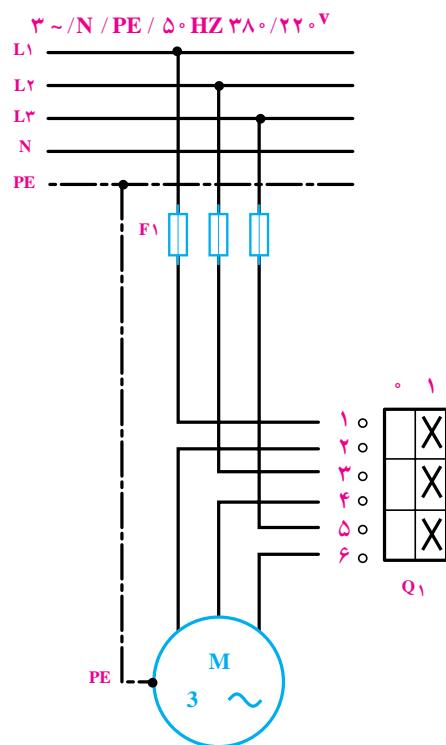


ب) شمای حقیقی (استاندارد (IEC

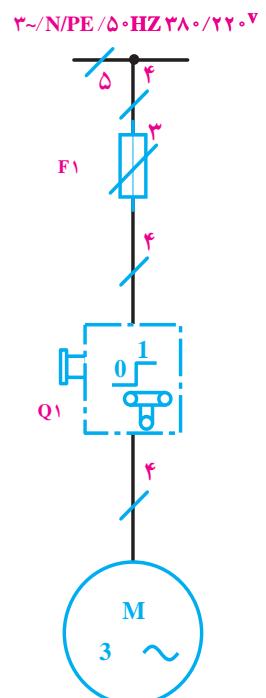

الف) شمای فنی (استاندارد (IEC


شکل ۳-۳

۳- سر قسمت هادی لخت شده کابل را در سوراخ کابل شو داخل نمایید به طوری که ۱ تا ۳ میلیمتر از سوراخ کابل شو بیرون آید. و با عایق هادی کابل نیز ۱ تا ۳ میلیمتر (از انتهای کابل شو) فاصله داشته باشد (شکل ۳-۶).

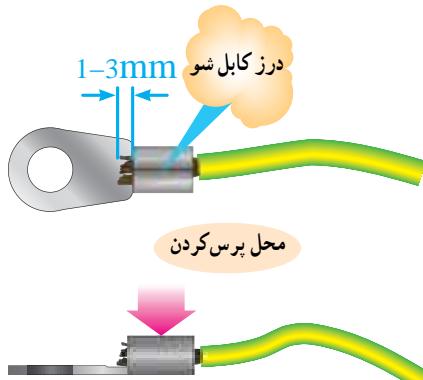

شکل ۳-۶- اتصال کابل شو پرسی به کابل

۴- با پرس دستی کابل شو را به هادی پرس کنید (شکل ۳-۷).

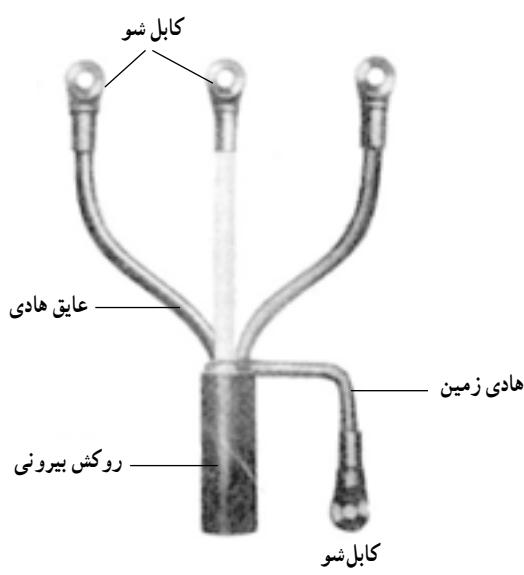

شکل ۳-۷- اتصال کابل شو به کابل

هدف II : راه اندازی یک موتور سه فازه با کلید زبانه‌ای (۱۰°). در شکل ۳-۸، نحوه‌ی کابل‌کشی و برق رسانی به یک موتور سه فاز آسنکرون توسط کلید زبانه‌ای (۱۰°) را مشاهده می‌کنید.

بارعاييت اندازه‌های داده شده روی شکل، مدار را اتصال



هدف I : بریدن، روکش‌برداری و اتصال کابل شو به


روش پرسی

۱- کابل نمره ۱۶ را با چاقوی کابل بری روکش‌برداری نمایید (شکل ۳-۴).




شکل ۳-۴- طریقه صحیح روکش‌برداری کابل

۲- عایق هادی‌های کابل را با چاقوی کابل بری (یا سیم‌لخت کن) به اندازه طول سوراخ کابل شو به اضافه ۵ میلی‌متر جدا کنید (شکل ۳-۵).

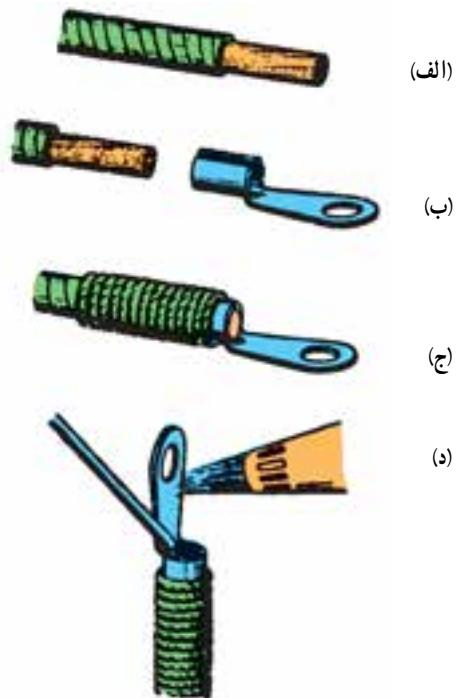

شکل ۳-۵- مراحل لحیم کاری کابل شو

دهید و پس از تأیید مربی، مدار را در حالت وصل قرار دهید و موتور را راه اندازی کنید.

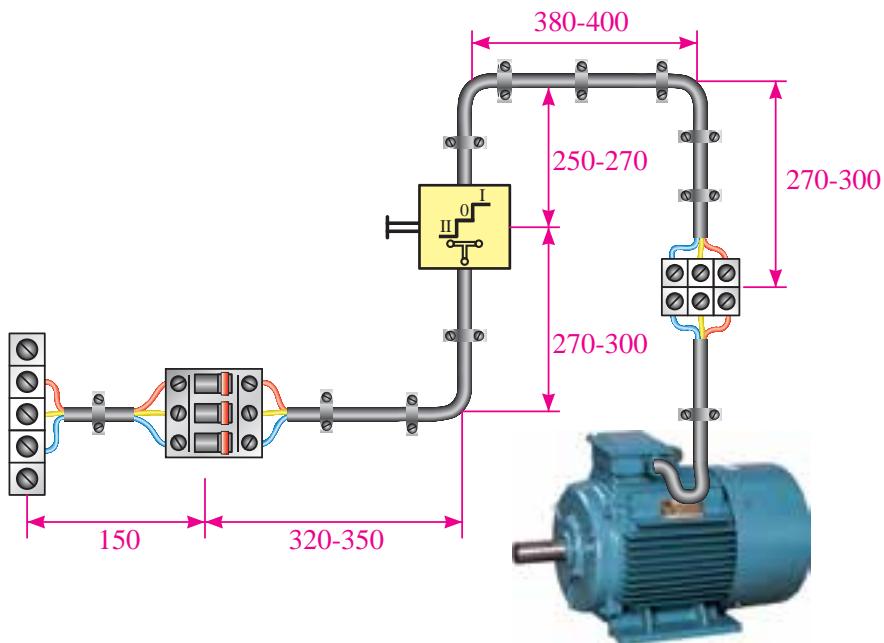

شکل ۳-۸

۴- تغییر جهت گردش موتورهای سه فاز

در خیلی از موارد دستگاههای الکتریکی نظریه ماشین تراش، بالابهای، نقاله‌ها و ... نیازمند تغییر جهت گردش از راست گرد به چپ گرد یا به عکس آند. اصول کار : کلید دارای سه حالت (0) قطع، (1) چپ گرد و (2) راست گرد است.

راه اندازی جراثمال‌ها در کارخانجات مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقت کار تا زمانی که دست روی کلید است کار می‌کند. شکل ۳-۹ شمای حقیقی و فنی کلید چپ گرد - راست گرد زبانه‌ای را نمایش داده است.


از مقایسه حالت‌های چپ گرد و راست گرد با یکدیگر مشاهده می‌شود که در یک فاز مشترک آند و می‌توان به رابطه کلی زیر دست یافت :

$$\begin{array}{ccc} \underline{L} & & \underline{R} \\ V_1 \longrightarrow L_1 \longrightarrow U_1 & & \\ U_1 \longrightarrow L_2 \longrightarrow V_1 & & \\ W_1 \longrightarrow L_3 \longrightarrow W_1 & & \text{فاز مشترک} \end{array}$$


$$\left\{ \begin{array}{l} L_1 \longrightarrow U_1 \\ L_2 \longrightarrow V_1 \\ L_3 \longrightarrow W_1 \end{array} \right. \quad \text{در حالت راست گرد}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} L_1 \longrightarrow V_1 \\ L_2 \longrightarrow U_1 \\ L_3 \longrightarrow W_1 \end{array} \right. \quad \text{در حالت چپ گرد}$$


کلیدهای زبانه‌ای چپ گرد و راست گرد در دو نوع موقت کار و دائم کار ساخته می‌شوند. نوع موقت کار برای

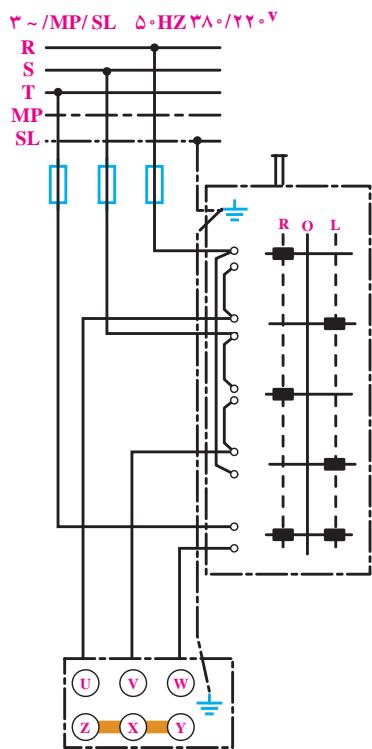

ج - شمای حقیقی (استاندارد قدیم (VDE

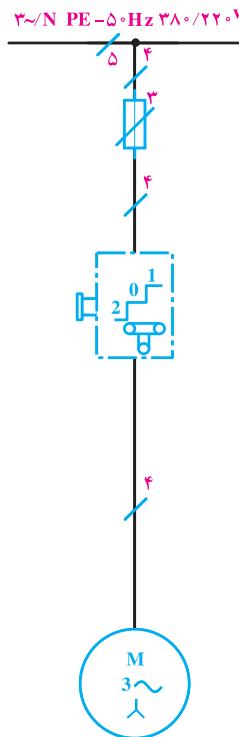

ب - شمای فنی (استاندارد (IEC

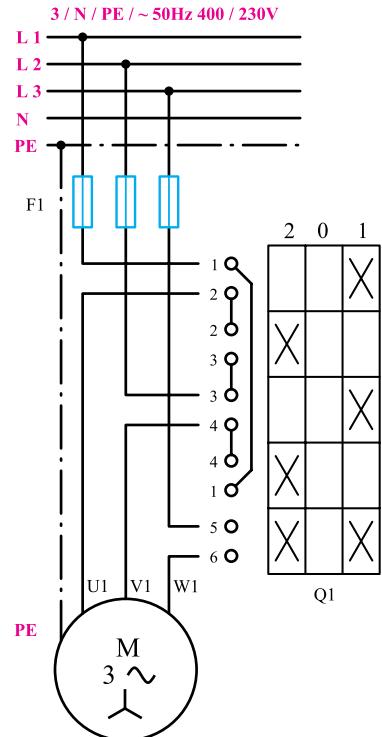

الف - شمای حقیقی (استاندارد (IEC

شکل ۳-۹



هدف: راه اندازی موتور سه فاز به صورت چپ گرد –
شود، در صورت تغییر حالت کلید (از چپ به راست) چه اتفاقی
خواهد افتاد؟ چرا؟

۳- کاربردهایی از مدار تغییر جهت گردش موتورها در
صنعت را بنویسید.

راست گرد با کلید زبانه‌ای (1 ۰ ۲)
در شکل ۳-۱۰، نحوه کابل کشی و برق رسانی به یک


موتور سه فاز آسنکرون توسط کلید زبانه‌ای (1 ۰ ۲) را مشاهده
می‌کنید. با رعایت اندازه‌های داده شده روی شکل، مدار را اتصال
دهید و پس از تأیید مرئی، با قرار دادن مدار در حالت وصل، موتور
را راه اندازی کنید.

– قبل از آزمایش مدار، قسمت‌های مختلف آن را از لحاظ
رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.

؟ پرسش:

۱- اگر یکی از فازهای مدار چپ گرد – راست گرد یک
موتور سه فاز قطع باشد، هنگام وصل کلید، موتور در چه جهتی
گردش خواهد کرد؟ چرا؟

۲- اگر یکی از فازهای موتور سه فاز در حین کار قطع

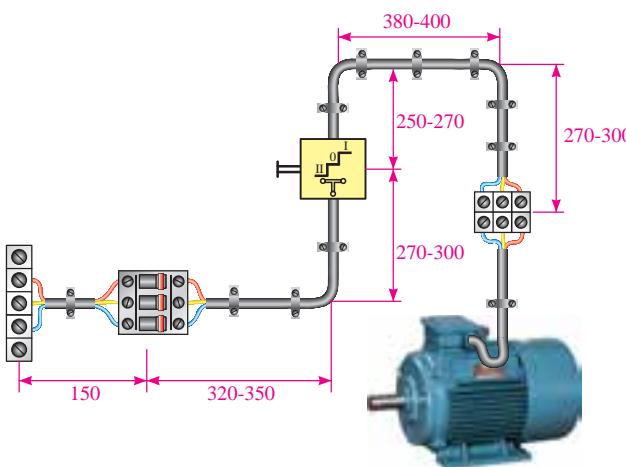

شکل ۳-۱۰

۵- راه اندازی موتورهای سه فاز به صورت ستاره مثلث




به همین دلیل است که موتورهای با قدرت پایین را مستقیماً به شبکه وصل می‌کنند و موتورهای دارای جریان بالا و قدرت زیاد را توسط روش‌های راه اندازی، جریان آن‌ها را کنترل می‌کنند، یکی از این روش‌های راه اندازی موتورهای سه فاز، اتصال ستاره مثلث است و این روش را در موتورهای استفاده می‌کنند که می‌توانند در شبکه مورد نظر اتصال مثلث داشته باشند و با استفاده از مدارهای ستاره مثلث به شبکه اتصال می‌دهند.

جدول ۱-۳ طرز اتصال موتورهای سه فاز با قدرت‌های نامی مختلف به شبکه

برای این که یک موتور از حالت سکون به دور نامی برسد، آن را با وسایلی که «راه انداز» نامیده می‌شود به کار می‌اندازند. اگر موتورهای الکتریکی با قدرت بالا را مستقیماً به شبکه وصل کنیم، جریان راه اندازی حدود ۴ تا ۷ برابر جریان نامی از شبکه دریافت می‌کند؛ در نتیجه احتمال دارد سیم‌های رابط و وسایل حفاظتی صدمه بینند. به همین جهت موتورها را به گونه‌ای راه اندازی می‌کنند که بتوان جریان راه اندازی را کنترل و آن را محدود کرد (البته هر چه جریان راه اندازی بیشتر باشد گستاور راه اندازی موتور نیز بالا خواهد رفت).


جدول ۱-۳ طرز اتصال موتورهای سه فاز با قدرت‌های نامی مختلف به شبکه

روش‌های راه اندازی	قدرت نامی	
	در شبکه ۲۳۰ V	در شبکه ۴۰۰ V
راه اندازی به صورت مستقیم	۳ kw تا ۱/۵ kw	۴ kw تا ۲/۲ kw
راه اندازی به صورت ستاره مثلث	۵/۵ kw تا ۳ kw	۱۱ kw تا ۴ kw

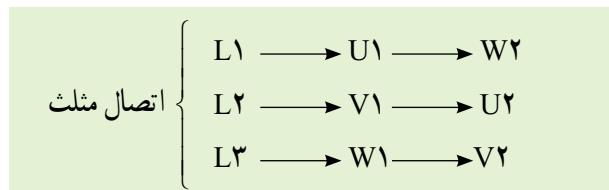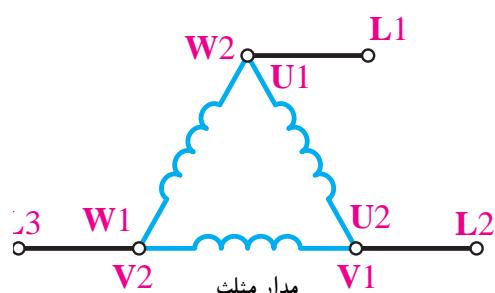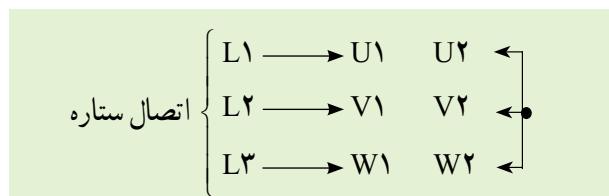


همان‌طور که گفته شد، موتورهای قدرت بالا به صورت ستاره مثلث راه اندازی می‌کنند.

کنترل جریان راه اندازی با استفاده از مدار ستاره مثلث
همان‌طور که در فصل ۱ خوانید، کلاف‌های فازهای مختلف موتور را به صورت زیر نشان می‌دهند:

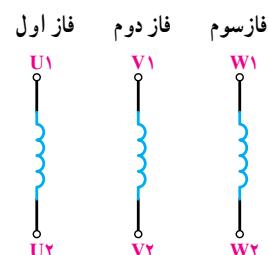

این کلاف‌ها را در اتصال ستاره مثلث، به اشکال زیر، به شبکه وصل می‌کنند تا مدار ستاره و مدار مثلث به دست آید.
طبق حالات زیر اتصالات ستاره و مثلث به وجود می‌آید.

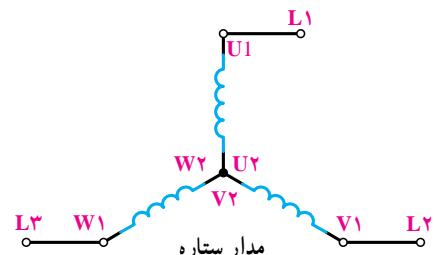

برای بررسی جریان‌های مدار در حالات ستاره و مثلث و مقایسه آن‌ها نسبت به یکدیگر باید براساس قانون اهم جریان‌های فازی و خطی هر حالت را به دست آوریم و سپس نسبت جریان‌های خط و حالت را می‌نویسیم.

$$I_{L_\lambda} = \frac{V_P}{Z} = \frac{V_L}{\sqrt{3}Z}$$

حالت ستاره

$$I_{L_\Delta} = \sqrt{3}I_P = \sqrt{3}\left(\frac{V_L}{Z}\right)$$


حالت مثلث

$$\frac{I_{L_\lambda}}{I_{L_\Delta}} = \frac{\frac{V_L}{\sqrt{3}Z}}{\sqrt{3}\frac{V_L}{Z}} = \frac{1}{3}$$

$$I_{L_\lambda} = \frac{1}{3} I_{L_\Delta}$$

نتیجه: جریان در حالت مثلث، $\sqrt{3}$ برابر جریان در حالت ستاره است.

شکل ۳-۱۱، شمای حقیقی و شمای فنی مدار راه اندازی یک موتور سه‌فاز آسنکرون را با کلید ستاره مثلث زبانه‌ای در استاندارد IEC نشان می‌دهد.

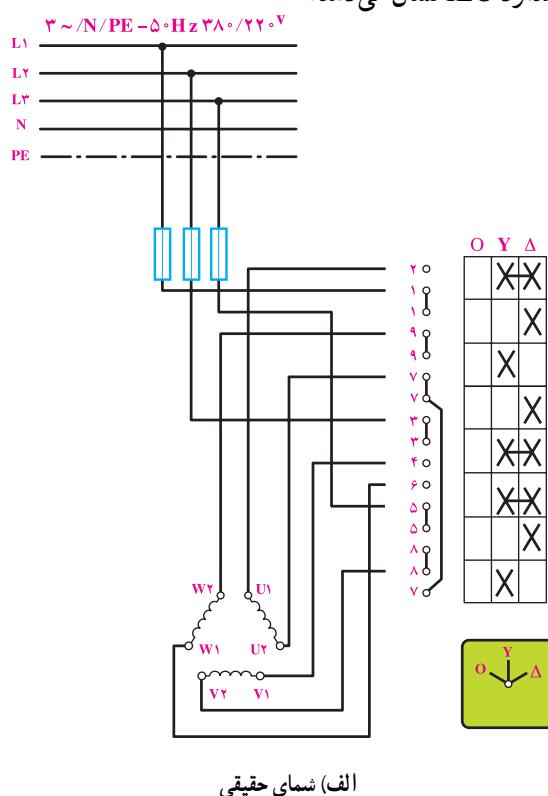

$$V_L = \sqrt{3}V_P, I_L = I_P = \frac{V_P}{Z} = \frac{V_L}{\sqrt{3}Z}$$

در اتصال ستاره

$$P_\lambda = \sqrt{3}P_{Ph} = \sqrt{3}(V_P)(I_P)\cos\varphi$$

$$P_\lambda = \sqrt{3}\left(\frac{V_L}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{V_L}{\sqrt{3}Z}\right)\cos\varphi = \frac{V_L^2}{Z}\cos\varphi$$


معادله ۱-۱

$$I_L = \sqrt{3}I_P = \sqrt{3}\left(\frac{V_L}{Z}\right) \text{ و } V_L = V_P$$

در اتصال مثلث

$$P_\Delta = \sqrt{3}V_P I_P \cos\varphi = \sqrt{3}V_L \frac{V_L}{Z} \cos\varphi = \sqrt{3} \frac{V_L^2}{Z} \cos\varphi$$


معادله ۱-۲

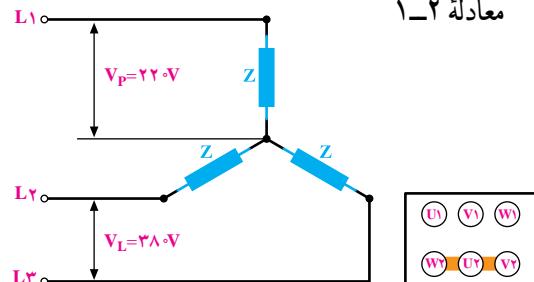

از مقایسه معادلات ۱-۱ و ۱-۲ می‌توان نتیجه گرفت
قدرت در حالت مثلث

$$P_\Delta = \sqrt{3}P_\lambda$$

نتیجه: براساس رابطه به دست آمده، می‌توان نتیجه گرفت که قدرت موتور در حالت ستاره، $\frac{1}{3}$ قدرت موتور در حالت مثلث است. گفتنی است قدرت موتور در حالت مثلث همان قدرت نامی موتور است.

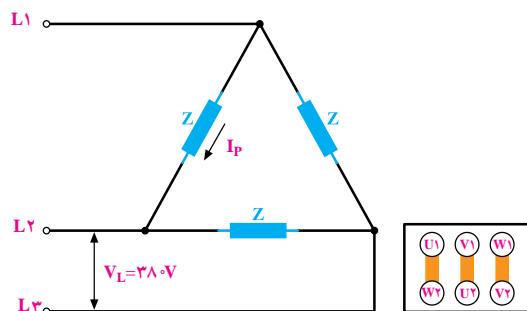


- این مطلب در مورد موتورهایی که توانایی راه اندازی به صورت ستاره و مثلث را دارند صادق است.


کار عملی ۳

هدف: راه اندازی موتور سه فاز به صورت ستاره مثلث با کلید زبانه ای.

در شکل ۳-۱۲ نحوه کابل کشی و برق رسانی به یک موتور سه فاز آسنکرون $7\text{~kW} / ۴۶۰\text{~V} / ۳۸۰\text{~V}$ را مشاهده می کنید. با رعایت اندازه های داده شده، مدار را اتصال دهید و پس از تأیید مرتبی، با قرار دادن کلید در حالت وصل موتور را راه اندازی نماید.

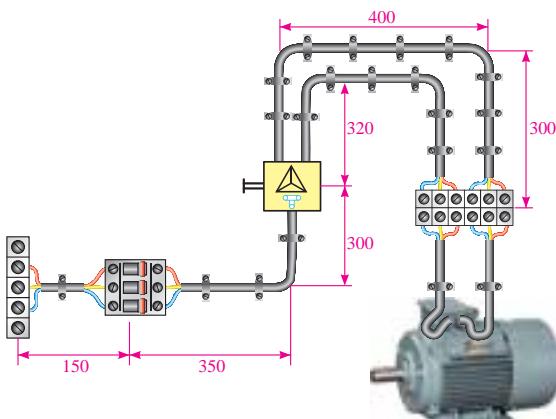

شکل ۳-۱۲

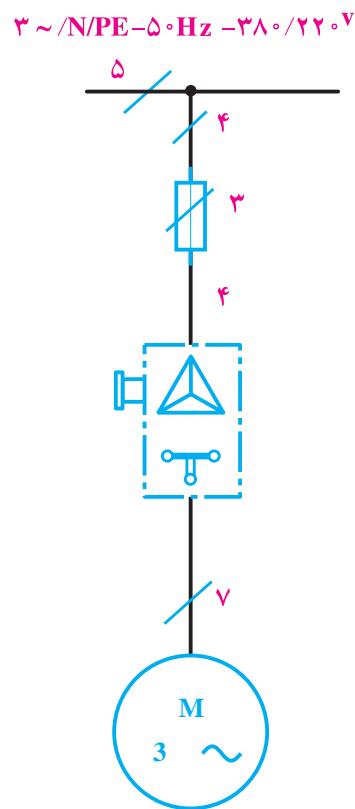

شکل ۳-۱۱

۶- تغییر سرعت موتورهای سه فاز

سرعت میدان دوار مغناطیسی موتورهای چند فاز، با فرکانس جریان، نسبت مستقیم و با تعداد جفت قطب های سیم بندی، نسبت معکوس دارد.

$$n_s = \frac{60 \times f}{P}$$

در این فرمول، n_s تعداد دور سرعت سنکرون بر حسب دور در دقیقه (R.P.M) و f فرکانس بر حسب هرتز (Hz) و P تعداد جفت قطب سیم بندی موتور است.

در این قسمت تغییر سرعت موتور آسنکرون را، به روش های مختلف تغییر قطب، بررسی می کنیم.

یکی از ساده ترین روش های تغییر سرعت موتورهای الکتریکی، تغییر قطب سیم بندی آن است که به دو روش کلی و متداول صورت می گیرد:

سیاری از دستگاه های صنعتی با چند سرعت کار می کنند؛ مانند ماشین متنه، دستگاه های تراش، دستگاه های بالابرند، دستگاه های نساجی و

در صنعت برق جهت تغییر سرعت، روش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. در این قسمت به چند روش از آن ها اشاره می شود :

- ۱- تغییر سرعت به روش تغییر ولتاژ؛
- ۲- تغییر سرعت به روش تغییر فرکانس؛
- ۳- تغییر سرعت به روش تغییر مقاومت روتور؛
- ۴- تغییر سرعت به روش تغییر قطب با سیم پیچ های جداگانه؛
- ۵- تغییر سرعت به روش تغییر قطب با یک سیم پیچ (موتور دوسرعه که به نام دالاندر مشهور است).

نحوه اتصال موتور دوسرعته سیم پیچ جداگانه به صورت


۱-۶- موتور سه فاز دو یا چند سرعته با سیم پیچ جداگانه

زیر است:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{سرعت اول} \\ \quad L_1 \rightarrow 1U \\ \quad L_2 \rightarrow 1V \\ \quad L_3 \rightarrow 1W \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{سرعت دوم} \\ \quad L_1 \rightarrow 2U \\ \quad L_2 \rightarrow 2V \\ \quad L_3 \rightarrow 2W \end{array} \right.$$

در این گونه موتورها بازای هر سرعت یک سیم پیچ با تعداد قطب‌های مشخص در محیط استاتور قرار داده می‌شود. هریک از سیم‌پیچی‌ها دارای تعداد قطب معین هستند و از هر سیم‌پیچ سرهایی جداگانه روی تخته کلم موتور خارج می‌شود. موتورهای با سیم‌پیچ جداگانه می‌توانند دارای دو، سه و چهار سرعت باشند که هریک از آن‌ها را با اندیس‌های ۲، ۳ و ۴ روی تخته کلم موتور نشان می‌دهند. تصاویر شکل ۳-۱۳ نحوه نام‌گذاری و مدار موتورهای در سیم‌پیچ جداگانه در استاندارد IEC و VDE را نشان می‌دهند.

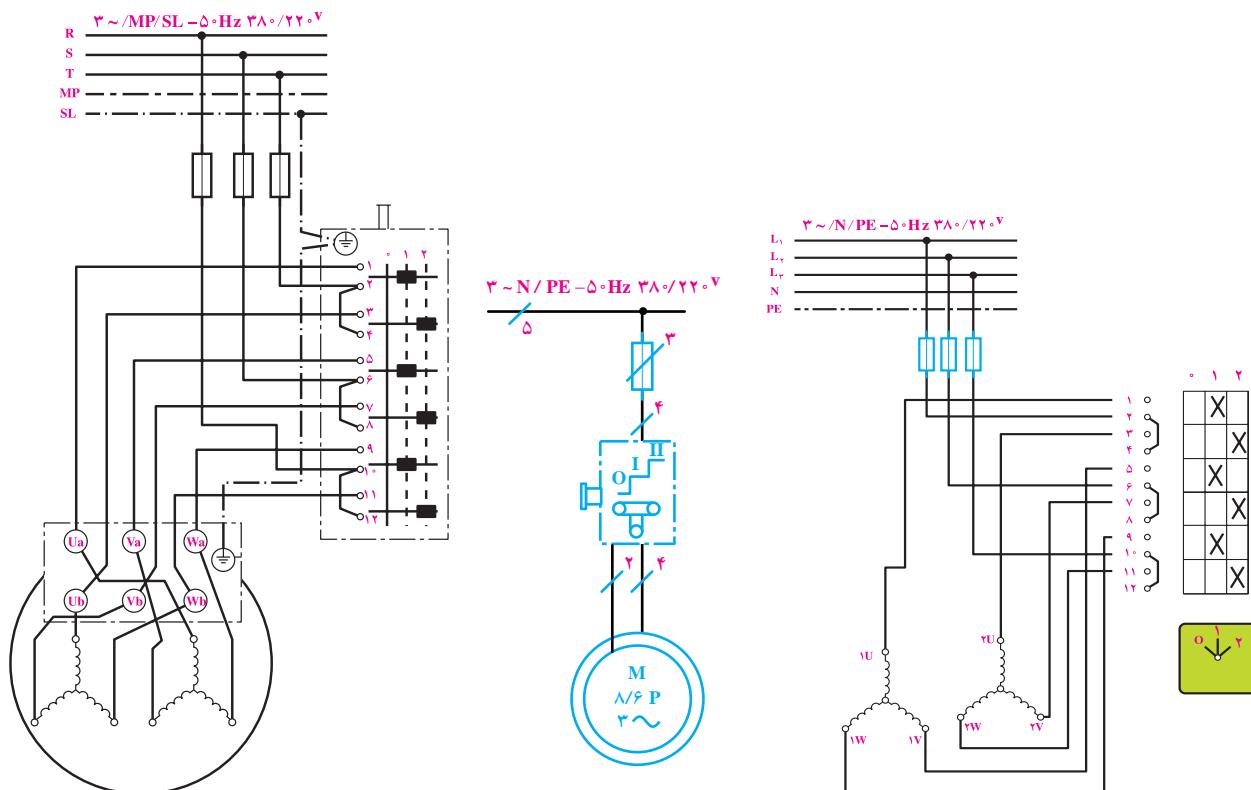

ج) راه اندازی موتور با دو سیم پیچ جدا
دوسرعته با اتصال ستاره در استاندارد
VDE

ب) شماتی فنی موتور دوسرعته با دو
سیم پیچ جدا در استاندارد
IEC

الف) شماتی حقيقی اتصال موتور سیم پیچ
 جداگانه دوسرعته در استاندارد
IEC

شکل ۳-۱۳

سرعت استفاده می‌شود و نسبت سرعت در آن‌ها $\frac{1}{2}$ است. یعنی

موتورهای سه فاز دالاندر (۴ و ۲ قطب؛ ۸ و ۴ قطب) یا (۱۲ و ۶ قطب) که در فرکانس ۵۰ هرتز کار می‌کنند به ترتیب دارای

۲-۶- موتور سه فاز دوسرعته دالاندر

از جمله موتورهای سه فاز دوسرعته خاص موتور دالاندر است، چرا که در این گونه موتورها از یک سیم‌پیچ برای دو


قدرت های متفاوت هستند و در مواردی می توان به کار برد که نسبت سرعت های موردنیاز $\frac{1}{3}$ باشد. در استاندارد قدیم VDE

سرهای موتور دالاندر (1U، 1V، 1W) را برای سرعت کم با حروف Ua، Va و Wa و برای سرعت زیاد (2U، 2V، 2W) را با حروف Vb، Ub و Wb نشان می دهند.

تخته کلم موتور سه فاز دالاندر به صورت شکل ۳-۱۵ است.

نحوه اتصال موتور برای سرعت های کم و زیاد به صورت


زیر است :

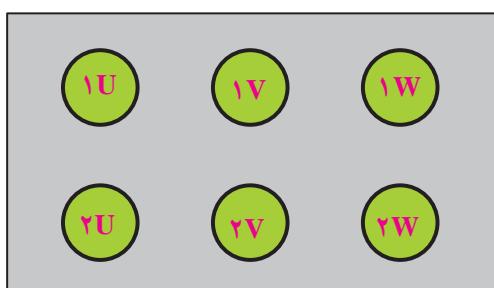


شکل ۳-۱۵

سرعت های (۳۰۰۰ و ۱۵۰۰ دور)، (۱۵۰۰ و ۷۵۰ دور) و (۱۰۰۰ و ۵۰۰ دور) هستند.

برای تغییر قطب در موتورهایی که دارای یک سیم پیچ هستند، باید نوع اتصال موتور را تغییر داد. برای این منظور از اتصال دالاندر استفاده می شود. برای تعداد قطب بیشتر، اتصال سیم پیچ های استاتور را به صورت مثلث و برای تعداد قطب کمتر، سیم پیچ های استاتور را به صورت ستاره دوبل وصل می کنند (شکل ۳-۱۴).

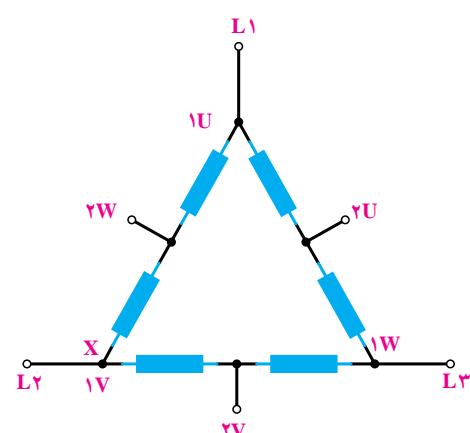

(a) اتصال مثلث سری

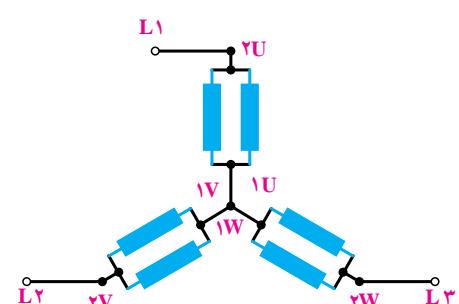


(b) اتصال ستاره دوبل

شکل ۳-۱۴


در شکل ۳-۱۶ شماى حقیقی و فنی مدار راه اندازی موتور دالاندر در استانداردهای VDE قدیم و IEC را مشاهده می کنید.

در این نوع اتصال ولتاژ هر سیم پیچ در هر دو حالت تنها مقدار کمی تغییر می کند.


موتورهای با اتصال دالاندر اغلب دارای شش سرسیم در روی تخته کلم هستند و فقط می توانند به یک ولتاژ اتصال یابند. موتورهای با اتصال دالاندر در دورهای مختلف دارای

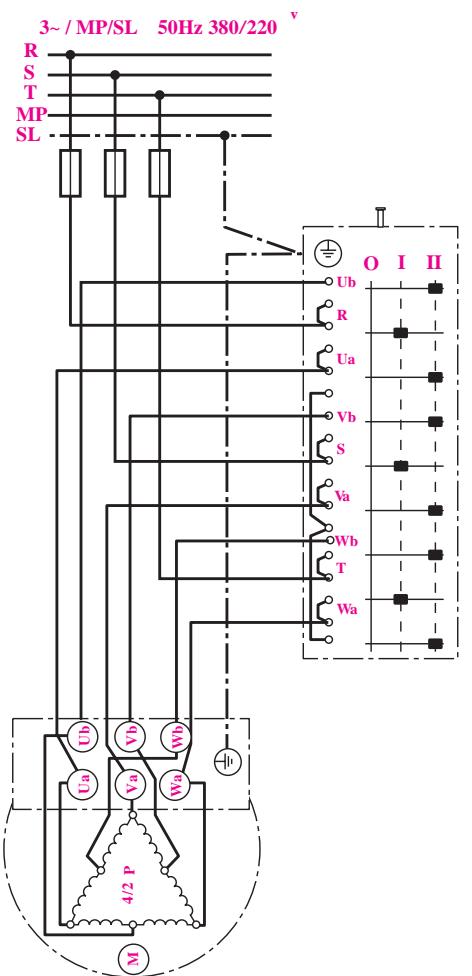

ج) شمای حقیقی مدار دالاندر در استاندارد VDE قدیم

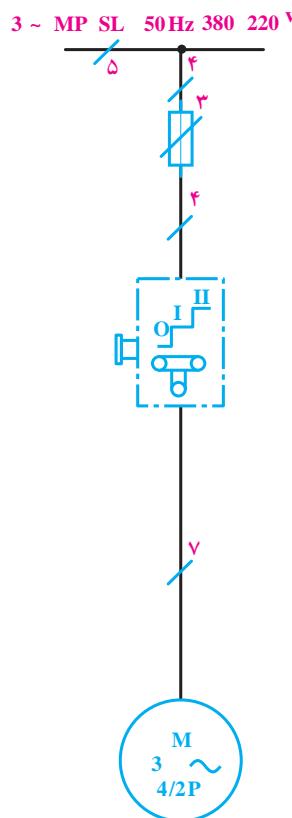


ب) شمای فنی مدار دالاندر در استاندارد VDE قدیم

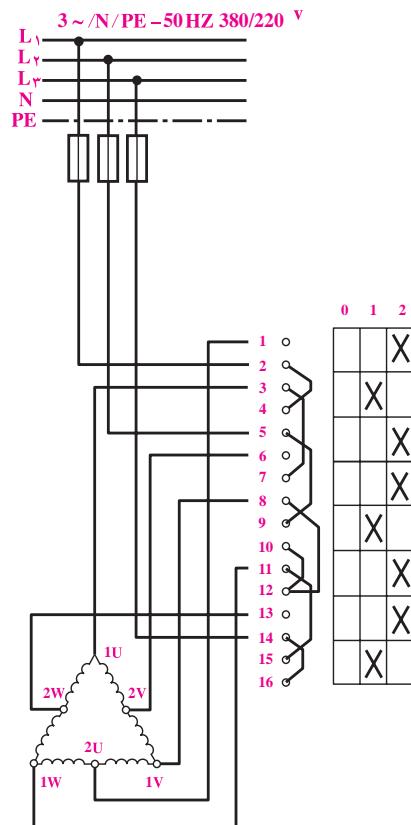

الف) شمای حقیقی مدار دالاندر در استاندارد IEC

شکل ۳-۱۶

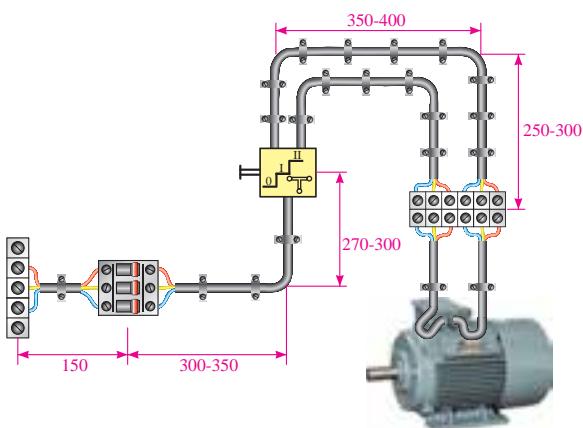

شکل ۳-۱۷




هدف: راه اندازی موتور سه فاز دو سرعته دالاندر با کلید زبانه ای (O I II)

در شکل ۳-۱۷، نحوه کابل کشی و برق رسانی به یک موتور سه فاز آسنکرون توسط کلید زبانه ای (O I II) را مشاهده می کنید. با رعایت اندازه های داده شده در شکل، مدار را اتصال دهید و پس از تأیید هنرآموز خود، با قرار دادن کلید در حالت وصل، موتور را راه اندازی کنید.

۷- راه اندازی موتورهای یک فاز آسنکرون با سیم پیچ راه انداز موقت


موتورهای یک فاز از دو گروه سیم پیچی تشکیل شده است که با هم حدود 90° درجه اختلاف فاز الکتریکی دارند. برای راه اندازی آنها ابتدا هر دو سیم پیچ در مدار قرار گیرد و پس از این که سرعت موتور به 75% سرعت نامی رسید، سیم پیچ راه انداز از مدار خارج شود. در شکل ۳-۱۸، مدار اتصال داخلی کلیدهای راه اندازی موتور یک فاز نمایش داده شده است.

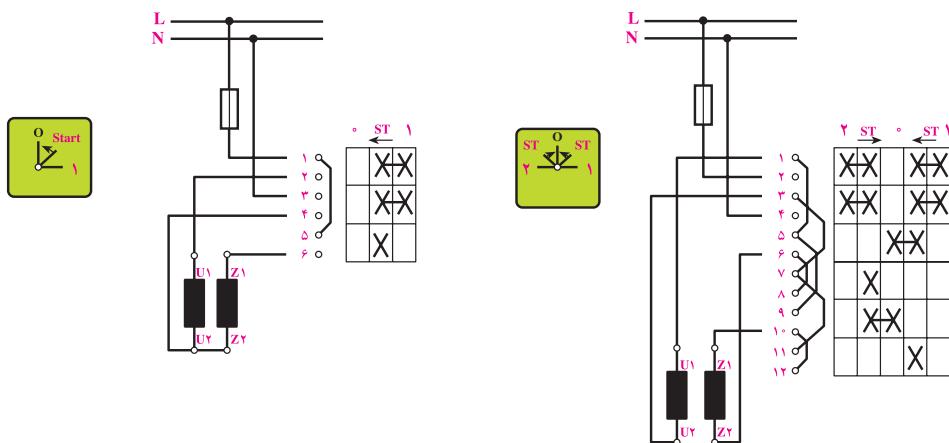


۳-۱۸

آشنایی، تنها تصویر چند نمونه کاتالوگ کلید نشان داده شده است (شکل های ۳-۱۹ و ۳-۲۰).

امروزه در کاتالوگ کلیدهای سه فاز از نقشه های دیگری برای نشان دادن وضعیت های عملکردی کن tact های داخل کلید استفاده می شود. در این جا جهت

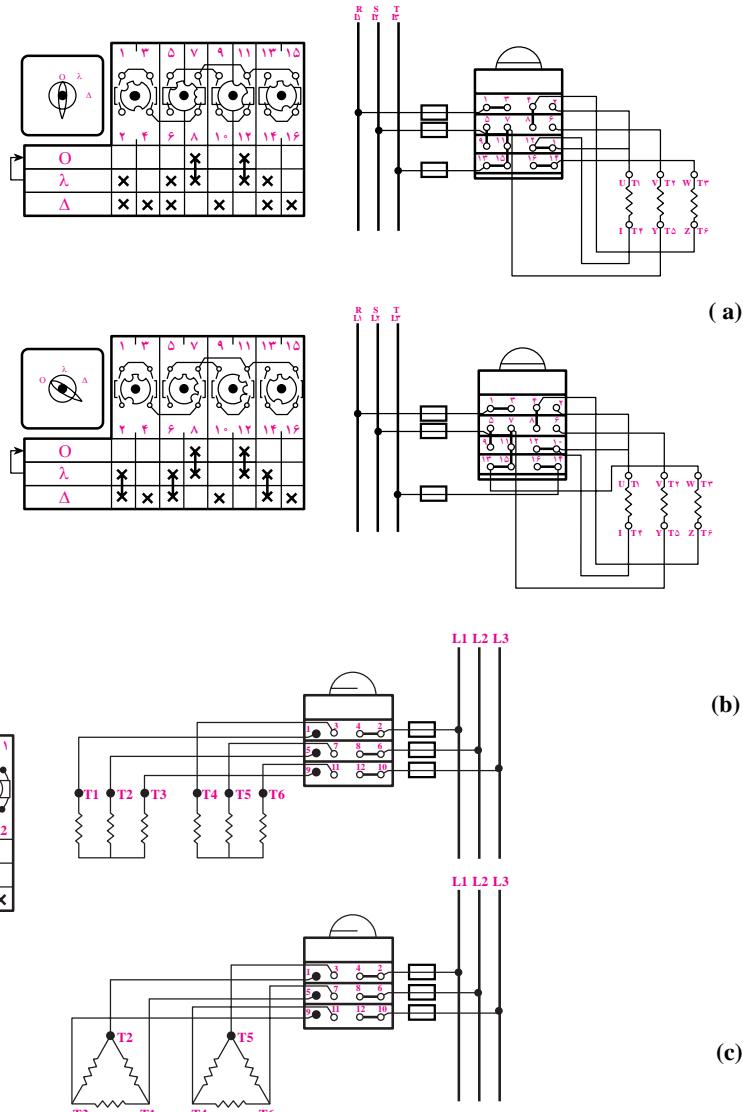

شکل ۳-۱۹

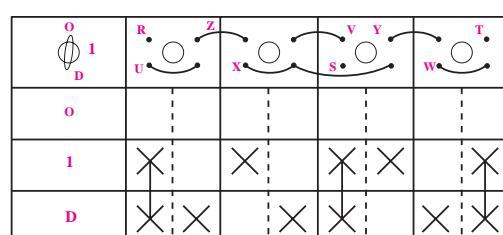

شکل ۳-۲۰