



فصل ششم



ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۱/۵	۱۶/۵	۱۸

تجدید سیم پیچی موتورهای جریان متناوب

هدف‌های رفتاری: از هنرجو انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند :

- ۱- قطعات موتور را از یک دیگر جدا کند.
- ۲- از روی پلاک موتور مشخصات آن را برداشت کند.
- ۳- سیم‌های سوخته را از داخل شیار خارج کند.
- ۴- قطر سیم را اندازه‌گیری کند و تعداد دور کلافها را بشمارد.
- ۵- داخل شیارها را عایق کاری کند.
- ۶- کلافها را اندازه بگیرد و قالب مناسب را انتخاب کند.
- ۷- کلافها را بپیچد.
- ۸- کلافها را در شیارها جا بزند.
- ۹- سیم‌ها را در داخل شیار محکم کند.
- ۱۰- کلافهای موتور را سربندی کند.
- ۱۱- کلافها را نواربندی کند.
- ۱۲- آزمایش‌های مقدماتی را انجام دهد.
- ۱۳- قسمت‌های مکانیکی موتور را مونتاژ کند.
- ۱۴- موتور را به وسیله‌ی برق آزمایش کند.
- ۱۵- موتور را باز کرده مجدداً بازبینی کند.
- ۱۶- به سیم پیچ‌های موتور شارلاک بزند.
- ۱۷- موتور را سوار و مجدداً آزمایش کند.



۶- تجدید سیم پیچی موتورهای جریان متناوب

تهیه‌ی کلاف‌ها، مراحل زیر را نیز انجام دهیم.

۱- طراحی نقشه‌ی مناسب برای سیم پیچی

۲- محاسبه‌ی تعداد دور و قطر سیم

۳- بررسی این که آیا سیم‌ها در داخل شیار استاتور جای می‌گیرند یا نه؟

حال به شرح هریک از مراحل ذکر شده برای تعویض سیم پیچی موتوری که سیم پیچ آن سوخته است، می‌پردازیم.

۱- جدا کردن رتور از استاتور (باز کردن موتور)

برای باز کردن موتور، قبل از هر کاری باید موتور را به دقت بررسی کرده و نحوه‌ی باز کردن قطعات آن را طرح ریزی کنید. قطعات مشابه یا خاص موتور را باید قبل از باز کردن علامت‌گذاری کنید تا در موقع سوار کردن، مجدداً به طور صحیح در جای خود قرار گیرند.

یکی از قسمت‌های مهم موتور در پوشش‌های آن است که می‌توان محل هر کدام را با علامت‌گذاری (مثلاً توسط سنبه یا سوزن خط‌کش) روی دربوش و پوسته‌ی موتور مشخص کرد. در موقع باز کردن موتور، باید دقت کافی داشته باشیم که هر قطعه را چگونه و از کدام محل جدا می‌کنیم. قطعات جدا شده را بعد از تمیز کردن، درون جعبه‌ی مخصوص قرار می‌دهیم تا گم نشوند یا در موقع سوار کردن مجدد آن‌ها به مشکلی برخورد نکنیم. در شکل‌های ۶-۱ ترتیب باز کردن یک موتور نشان داده شده است.

ترتیب کار برای تجدید سیم پیچی یک موتور سوخته

۱- جدا کردن رتور از استاتور (باز کردن موتور)

۲- برداشتن مشخصات و نقشه‌ی از روی سیم پیچی استاتور

۳- خارج کردن سیم‌های سوخته از داخل شیارها

۴- اندازه‌گیری قطر سیم و تعداد دور کلاف‌ها

۵- عایق‌کاری داخل شیارها

۶- ساختن قالب برای تهیه‌ی کلاف‌ها

۷- پیچیدن کلاف‌ها

۸- جازدن کلاف‌ها در داخل شیار

۹- محکم کردن سیم‌ها در داخل شیار

۱۰- سریندی کلاف‌های موتور

۱۱- نواریندی کلاف‌های موتور

۱۲- آزمایش موتور توسط وسایل اندازه‌گیری

۱۳- سوار کردن موتور به طور موقت

۱۴- آزمایش موتور به وسیله‌ی اتصال به برق

۱۵- باز کردن مجدد موتور و کنترل عایق‌بندی و

نوار پیچی آن

۱۶- لاک زدن موتور

۱۷- سوار کردن کامل موتور و آزمایش مجدد

در صورتی که بخواهیم خصوصیات یک موتور از قبیل

تعداد دور، ولتاژ و ... را با سیم پیچی مجدد تغییر دهیم، باید

علاوه بر اجرای مراحل گفته شده قبل از ساختن قالب برای

۲-۶- برداشتن مشخصات و نقشه از روی سیم پیچی استاتور

برای تجدید سیم پیچی، باید از روی سیم پیچی معیوب نقشه برداریم و مشخصات لازم را یادداشت کنیم. مشخصات و نقشه باید به نحوی برداشته شود که قابل استفاده باشد و برای دوباره پیچی و سریندی کلافها را راهنمایی کند. برای این منظور باید به نکات زیر دقت کرد :

- ۱ : یک فاز یا سه فاز بودن موتور
- ۲ : تعداد سرهای خروجی موتور
- ۳ : نوع سیم پیچی موتور (یک طبقه یا چند طبقه)
- ۴ : نوع اتصال موتور (ستاره - مثلث - یک دور یا چند دور)
- ۵ : تعداد کلافهای موتور
- ۶ : تعداد کلافهای هر فاز
- ۷ : اتصال کلافهای هر فاز (سری یا موازی)
- ۸ : گام کلافها
- ۹ : تعداد سیم‌های موازی
- ۱۰ : تعداد دور هر کلاف
- ۱۱ : قطر سیم

روش ترسیم نقشه‌ی سیم پیچی، در فصل بعدی کتاب توضیح داده خواهد شد.



شکل ۲-۶- برداشتن مشخصات و نقشه



الف - باز کردن پیچ‌های موتور



ب - درآوردن پروانه



پ - جدا کردن قالب‌ها



ت - جدا کردن قطعات موتور

شکل ۱-۶



(الف)



(ب)

شکل ۳_۶

۳_۶_ خارج کردن سیم‌های سوخته از داخل شیار

برای خارج کردن سیم‌های سوخته از داخل شیار، باید ابتدا گوهی عایق را که در روی سیم‌ها قرار دارد، از شیار خارج کرد. بدین منظور می‌توان از یک تیغ ارهی آهن بر استفاده کرد و با فروپردن دندانه‌های آن در جهت طول گوه و ضربه زدن به انتهای آن، گوه را خارج نمود. پس از آن اگر سیم‌های موتور کاملاً سوخته و به یکدیگر و به جداره‌ی شیار نچسبیده باشند، می‌توان آن‌ها را به راحتی از شیار خارج کرد. اما چون معمولاً کلاف‌ها توسط لاق یک‌پارچه می‌شوند و به جداره‌ی شیار نیز می‌چسبند، باید آن‌ها را به وسیله‌ی عبور جریان الکتریسیته کاملاً سوزاند. برای این منظور، از یک ترانسفورماتور با ولتاژ کم و جریان زیاد استفاده می‌شود.

پس از سوزاندن لاق سیم‌ها، با دقت تمام سیم‌ها را از داخل شیارها خارج می‌کنیم. گاهی لازم است یک طرف کلاف‌ها را با اره یا قلم بیریم و سیم‌ها را به وسیله‌ی سنبه‌ی سرتخت از شیار خارج کنیم. در این صورت باید دقت کرد که ورقه‌های دیناموبیلش یا پوسه‌ی موتور صدمه‌ای نیینند.


با قرار دادن سیم‌ها در داخل تری کلراتیلن (C_7HCl_3) به مدت چند ساعت نیز می‌توان لاق سیم‌ها را نرم کرد و آن‌ها را به راحتی از شیار خارج ساخت.

۴_۶_ اندازه‌گیری قطر سیم و تعداد دور کلاف‌ها

میکرومتر دستگاهی است که می‌توان با آن، ضخامت ورق‌ها و قطر سیم‌های نازک را تا دقت یک صدم میلی‌متر، اندازه‌گیری کرد.




شکل ۴_۶

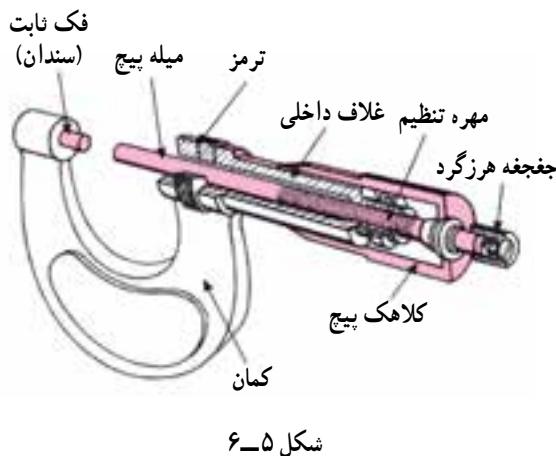

میکرومتر اساساً از یک میله و یک پیچ درست شده است.

در این وسیله، میله استوانه‌ای توخالی است که سطح خارجی آن بر حسب میلی‌متر مدرج شده است. روی پیچ، کلاهک قرار دارد که می‌تواند در امتداد غلاف جابه‌جا شود. کلاهک پیچ روی سطح خارجی میله حرکت می‌کند. با پیچاندن جفجه هرزگرد کلاهک بر روی میله جابه‌جا می‌شود. در شکل (۵-۶) قسمت‌های مختلف یک میکرومتر معرفی شده است.

اگر کلاهک یک دور بچرخد زیانه متحرک نیم میلی‌متر جابه‌جا می‌شود (گام پیچ نیم میلی‌متر است). لبه کلاهک به 50° قسمت تقسیم شده است بنابراین هر درجه موجود بر روی کلاهک یک صدم میلی‌متر را نشان می‌دهد.

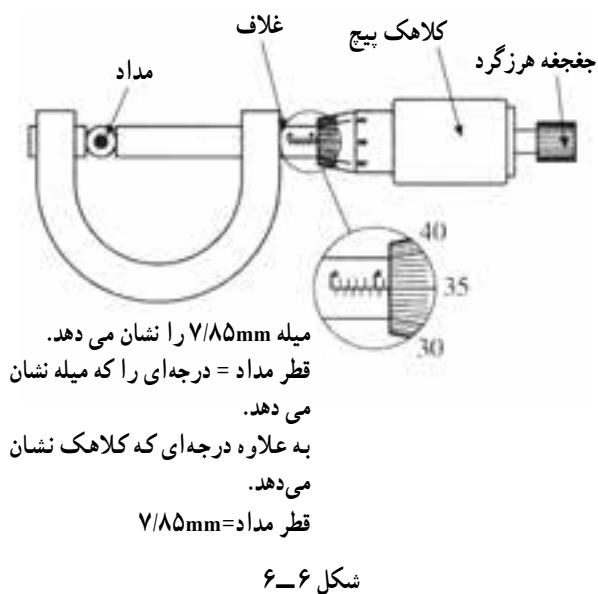


برای اندازه‌گیری قطر سیم، سیم را بین دو فک میکرومتر قرار می‌دهیم و جفجه هرزگرد را آنقدر می‌چرخانیم تا دو فک، سیم را در میان بگیرند. در این حالت جفجه هرزگرد با چرخش خود صدایی تولید می‌کند و فک‌ها دیگر پیش نمی‌روند. از خطکش مهره غلاف، میلی‌متر و از لبه کلاهک صدم میلی‌متر را می‌خوانیم.

مثالاً در شکل (۶-۶) قطر مداد $7 / 85mm = 7 / 5 + 0 / 35 = 7 / 85mm$ قراءت می‌شود.


طول عایق معمولاً 6° تا 10° میلی‌متر بیشتر از طول شیار و عرض آن مطابق فرم شیار استاتور انتخاب می‌شود. لبه‌های عایق را می‌توان از دو طرف شیار به طرف خارج تازد. در این صورت، از حرکت عایق در درون شیار جلوگیری می‌شود و استحکام مکانیکی عایق در آن قسمت افزایش می‌یابد و در موقع فرم دادن به سیم پیچ پاره نمی‌شود. به این منظور باید طول عایق را به اندازه‌ی لبه‌های تاشده، بیشتر از حالتی که تا نمی‌زنیم، انتخاب کرد (شکل ۶-۷).

۵-۶- عایقکاری داخل شیارها

دلیل عایق کردن داخل شیارها این است که سیم‌های داخل شیار، با بدنه‌ی موتور اتصال پیدا نکنند. ممکن است در هنگام پیچیدن کلاف یا جا زدن سیم‌ها در داخل شیارها، لاک روی سیم زخمی شود. بنابراین، باید حتماً داخل شیارها را عایقکاری کرد. قبل از این کار باید با وسایل مناسب شیارها را تمیز کنیم و قطعات و ذرات مربوط به عایق‌های قبلی یا لاک و غیره را که احتمالاً داخل شیار چسبیده است، ازین ببریم.

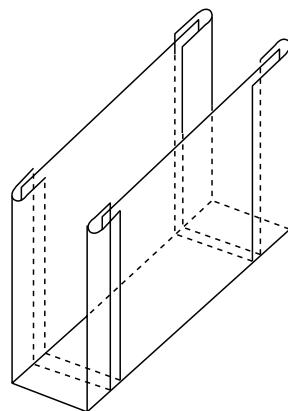

(ب)

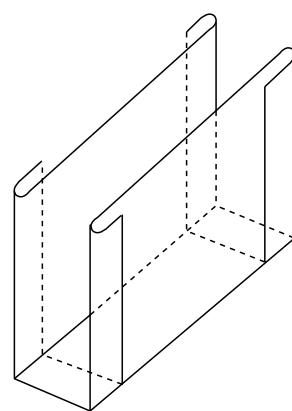

(الف)



(ت)



(پ)



(ث)



شکل ۶-۶- عایق شیار

جنس عایق معمولاً از کاغذ آغشته به روغن یا کاغذ برش مان (شومیز) است و ضخامت آن به اندازه‌ی شیار و ولتاژ سیم پیچ بستگی دارد که در جدول ۱-۶ برای موتورهای با قدرت متوسط داده شده است.

پس از قراردادن عایق در درون شیار، باید قالبی را که به شکل و اندازه‌ی شیار است و معمولاً از چوب ساخته می‌شود، در داخل شیار جا زد تا عایق، کاملاً به فرم شیار درآید و فضای خالی کافی، برای قراردادن سیم ایجاد شود.

جدول ۱-۶- کاغذ برش مان مناسب برای ولتاژهای مختلف


ولتاژ فازی [V]	۰-۱۰۰	۱۰۰-۲۰۰	۲۰۰-۳۰۰	۳۰۰-۴۵۰	۴۵۰-۶۰۰	۶۰۰-۸۰۰	۸۰۰-۱۰۰۰
ضخامت عایق [mm]	۰/۲	۰/۳	۰/۵	۰/۶	۰/۷۵	۰/۷۵	۱

مطالعه‌ی آزاد


۶- ساختن قالب برای تهیه کلاف‌ها

کلاف‌های موتور باید ابتدا بر روی یک قالب مناسب پیچیده شده و سپس در شیارها جا زده شوند. قالب کلاف را به چند روش می‌توان تهیه کرد.

روش اول: برای تهیه کلاف بین صورت است که ابتدا کلافی را که از موتور بیرون آمده فرم می‌دهیم تا شکل مشخصی پیدا کند. سپس طول و عرض متوسط آن را مانند شکل زیر اندازه می‌گیریم و مطابق این اندازه یک قالب چوبی می‌سازیم. ضخامت چوبی که برای ساختن قالب از آن استفاده می‌شود، باید در حدود $\frac{3}{4}$ ارتفاع شیار باشد.

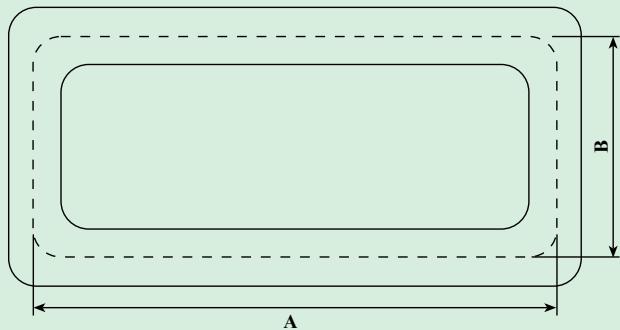

روش دوم: قالب‌های چهارگوش را می‌توان از روی اندازه‌های استاتور و گام سیم پیچی مانند شکل زیر نیز ساخت. در این شکل اندازه‌های لازم داده شده است.

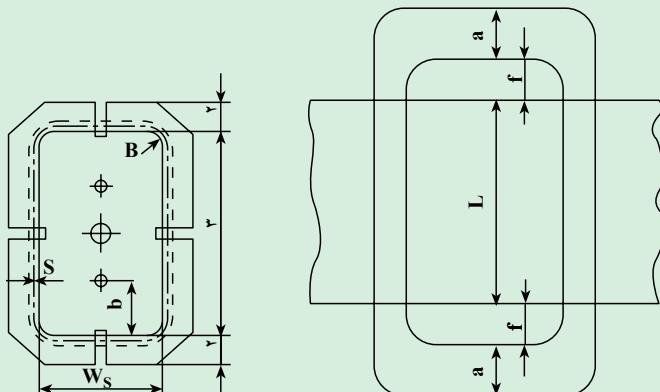

پهنای قالب (W_s) باید کمی از فاصله‌ی لازم بین بازوهای کلاف در استاتور بیشتر باشد. درازای قالب را می‌توان از رابطه‌ی زیر به دست آورد:

$$l_s = l + 2f + 2a$$

در این رابطه l طول شیار استاتور است و در صورتی که موتور برای اولین بار سیم پیچی می‌شود، باید مناسب با بزرگی موتور ۲ الی ۵ میلی‌متر برای باز شدن احتمالی ورقه‌ها و افزایش ظاهری شیارها به آن افزود.

f نیز فاصله‌ی بین ورقه‌های استاتور تا پیشانی کلاف کوچک‌تر است و مقدار آن به فضای خالی بین ورقه‌ها و درپوش موتور و تجهیزات واقع در این فضا – مانند پروانه، کلید گیری از مرکز و ... – بستگی دارد.
a نیز فاصله‌ی بین پیشانی کلاف‌های یک گروه کلاف است. در موتورهای کوچک اگر پیشانی کلاف‌ها روی هم واقع شوند، می‌تواند مقدار a صفر باشد.

شعاع r_s ، به قطر سیم و کلفتی کلاف (S) بستگی دارد. حداقل مقدار r_s ، معمولاً ۱۵ میلی‌متر است. در شکل صفحه‌ی قبل علاوه بر قالب اصلی، یک قطعه‌ی دیگر از فیبر یا چوب به اندازه‌ی l_2 در هر طرف از قالب اصلی بزرگ‌تر رسم شده است. وظیفه‌ی این قطعه که باید در دو طرف قالب این قطعه قرار گیرد، نگهداری سیم‌ها در هنگام پیچیدن کلاف است.

روش سوم (تجربی): استفاده از قالب متغیر (قابل تنظیم)
شکل ۸-۶ قطعه سیمی را در دو شیار مشخص شده قرار می‌دهیم و به سیم مزبور، فرم و اندازه‌ی کلاف‌ها را می‌دهیم. سپس دو سر سیم را به هم تزدیک می‌کنیم. سپس شیار بعدی به عنوان شیار شماره‌ی یک انتخاب می‌کنیم. سپس شیار بعدی را با توجه به گام سیم‌پیچی، مشخص می‌کنیم و پس از آن، مطابق



شکل ۸-۶- طریقه‌ی اندازه‌گیری کلاف‌ها با توجه به گام کلاف

پس از آن که سیم به فرم یک حلقه‌ی مناسب درآمد، آن را از داخل استاتور خارج می‌کنیم و مانند شکل ۹-۶ بر روی دو نیم قالب متحرک قرار می‌دهیم. قطعات نیم قالب را آنقدر از یک دیگر دور می‌کنیم تا سیم به حالت کاملاً کشیده درآید. سپس مهره‌های نیم قالب را محکم می‌کنیم. در صورت لزوم برای کسب اطمینان از تزدیک شدن دو نیم قالب به یک دیگر یا یکسان بودن اندازه‌ی کلاف‌های بعدی و ساده‌تر شدن تنظیم نیم قالب‌ها، می‌توان

دقت داشته باشید که اگر محیط سیم (حلقه) کم باشد، برای جا انداختن کلاف‌ها در داخل استاتور با مشکل روبرو می‌شویم. اگر محیط سیم (حلقه) نیز زیاد باشد، فرم مجموعه‌ی سیم‌بندی شده به هم می‌خورد و فضای زیادی را اشغال می‌کند. در عین حال، مقاومت سیم‌پیچی و حجم سیم به کار رفته افزایش می‌یابد و احتمالاً برای جا انداختن درپوش‌های موتور، با مشکل مواجه خواهیم شد.

توجه کرد، شیبی است که لازم است در ضخامت قالب به وجود آید. در صورت وجود این شیب هنگامی که سیم دور قالب پیچیده می‌شود، به آسانی می‌توان کلاف را از قالب جدا کرد.

یک قطعه چوب مناسب را در فاصله‌ی بین دو نیم قالب قرار داد. هم‌چنین می‌توان قالب‌ها را چند طبقه ساخت و چند کلاف را بر روی قالب پیچید. نکته‌ی مهمی که در تهیه‌ی قالب باید به آن




شکل ۹-۶- طریقه‌ی اندازه‌کردن بوبین در کلاف‌پیج

پس از تهیه‌ی قالب، باید قطعات نگهدارنده‌ی طرفین قالب را ساخت. جنس این قطعات چوب نازک یا فیربخاری و اندازه‌ی آن‌ها بزرگ‌تر از قالب اصلی و به‌شکل همان قالب است.

در دو سر نگهدارنده‌ها (دیواره‌ها) باید شکافی برای قراردادن نوار یا سیم به منظور بستن سیم‌های کلاف پیش‌بینی کرد. در شکل ۹-۱۰ طرز قرارگرفتن قالب و نگهدارنده‌ها بر روی محورشان نشان داده شده است.

در شکل ۹-۱۱ نیز علاوه بر قالب اصلی، نگهدارنده نیز رسم شده است که در هر طرف آن یک شیار برای بستن کلاف وجود دارد.

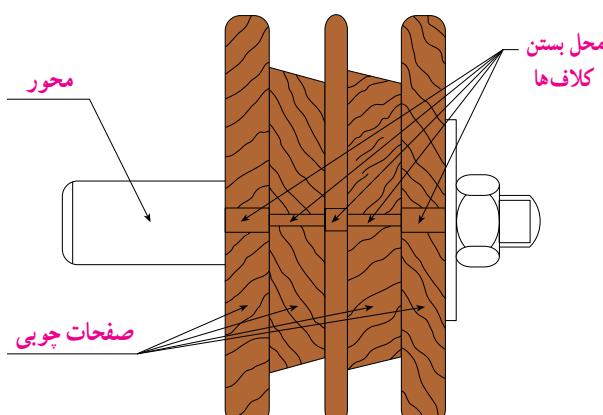

شکل ۹-۱۰- طریقه‌ی قرارگرفتن قالب و نگهدارنده‌ها

۷-۶- پیچیدن کلاف‌ها

پس از ساختن قالب‌ها باید آن‌ها را به همراه نگهدارنده‌ها بر روی محور دستگاه سیم‌پیچی سوار کنیم و قرقه‌ی سیم را نیز در پایه‌ی مخصوص خود جای دهیم. پس از کسب اطمینان از ثابت‌ماندن قرقه‌ی سیم، ابتدای سیم را به قالب می‌بندیم و شروع به پیچیدن سیم می‌کنیم.

رفتن عایق، خطر اتصال کوتاه حلقه‌ها به یک دیگر نیز وجود دارد.

در شکل ۶-۱۱ یک کلاف را که به‌طور غلط پیچیده شده و حلقه‌های آن در هم است، مشاهده می‌کنید.

در هنگام پیچیدن سیم باید دقیق باشد که سیم‌ها به موازات یک دیگر پیچیده شوند و از روی هم عبور نکنند؛ چون در این صورت جازden آن‌ها در داخل شیار دشوار است. علاوه بر این، احتمال ساییدگی سیم‌ها بر هم افزایش می‌یابد و در اثر این



شکل ۶-۱۱- طریقه‌ی کلاف پیچی

۸-۶- طرز جازدن کلاف‌ها در شیارها

پس از آماده‌شدن کلاف‌ها و عایق کردن شیارها، کلاف‌ها را در داخل شیار جا می‌زنیم. این کار باید به ترتیب خاص و با حوصله و دقیق انجام گیرد تا سیم‌ها زخمی نشوند و کلاف در درون شیار جای گیرد.

برای این کار ابتدا استاتور را بر روی یک پایه‌ی مناسب قرار می‌دهیم. سپس یکی از کلاف‌ها را طوری در دست می‌گیریم که مثلاً دو سر کلاف به‌طرف راست باشد.

پس از آن، نوار یا سیم نگهدارنده یک بازوی کلاف را به سمت چپ یا راست حرکت می‌دهیم تا تمام سیم‌های یک بازوی کلاف آزادانه در بین انگشتان قرار گیرند. آن‌گاه کلاف را به‌دقیق به داخل استاتور می‌بریم و به آرامی شروع به قراردادن سیم‌ها در داخل شیار استاتور می‌کنیم. معمولاً ضخامت یک کلاف از دهانه‌ی یک شیار بیشتر است. بازوی کلاف را نمی‌توان یکباره درون شیار قرار داد. به همین دلیل، هادی‌های بازوی کلاف را در دسته‌های چندتایی در درون شیار جای می‌دهیم.

پس از کامل شدن تعداد دور یک کلاف، باید طرفین آن را با نوار پارچه‌ای، نخ یا سیم در محل شیارهایی که در دوسر قالب و دیوارهای فیبری ایجاد شده است یا در محل خاص بین دو قطعه قالب متحرک، به‌طور آزاد بیندیم. سپس قالب‌ها را باز کنیم و کلاف‌ها را در جهت شبیه قالب از داخل قالب‌ها خارج سازیم.

در شکل ۶-۱۲ یک کلاف آماده نشان داده شده است. استقامت حرارتی و ضخامت عایق سیمی که از آن برای پیچیدن کلاف استفاده می‌شود، باید مشابه سیم اصلی موتور یا بیشتر از آن باشد.



شکل ۶-۱۲- کلاف پیچیده شده



شکل ۱۳-۶- حالت دست در کلاف‌گذاری (۱)



شکل ۱۴-۶- حالت دست در کلاف‌گذاری (۲)



شکل ۱۵-۶- طریقه در دست گرفتن کلاف



شکل ۱۶-۶- مرتب کردن سیم‌ها جهت کلاف‌گذاری

به این ترتیب که هر سمت کلاف را بین انگشت شست و انگشت نشانه‌ی دو دست می‌گیریم و با حرکت انگشتان نشانه‌ی دو دست به طور متناوب به بالا و آن را در درون شیار قرار می‌دهیم. در ضمن باید با انگشت شست فشار بسیار کمی بر روی سیم‌ها وارد کرد.

برای تمرین کردن شیوه‌ی انجام این کار ابتدا انگشتان خود را مطابق شکل ۱۳-۶ طوری قرار دهید که نوک انگشتان اشاره (سبابه) بر روی شست قرار گیرد و سه انگشت دیگر به کف دست بچسبد. سپس مطابق شکل ۱۴-۶ دو انگشت نشانه را به آهستگی به طرف پایین حرکت دهید. این حرکت برای تخت و صاف کردن بازویی از کلاف است که باید درون شیار جای گیرد و در شکل ۱۵-۶ نشان داده شده است. توجه داشته باشید که این عمل به همراه کلاف در داخل استاتور انجام می‌گیرد. پس از آن، چند سیم را که تعداد آن‌ها به بزرگی دهانه‌ی شیار و قطر سیم بستگی دارد (مانند شکل ۶-۱۶) از کلاف جدا می‌کنیم و با دقت در داخل شیار قرار می‌دهیم. این عمل را آنقدر تکرار می‌کنیم تا تمام هادی‌های بازوی کلاف در داخل شیار استاتور قرار گیرند.

برای قرار دادن بازوی دوم کلاف و هم‌چنین سایر کلاف‌ها نیز باید به همین ترتیب عمل کرد. ترتیب قراردادن بازوها نیز بسته به نوع سیم‌پیچی و گام کلاف، در قسمت‌های بعد توضیح داده می‌شود.

در هنگام جدا کردن یا قراردادن سیم‌ها در درون شیار استاتور، باید دقت داشت که مانند شکل ۶-۱۷-الف یک یا چند حلقه از کلاف کشیده نشود یا به صورت متقطع قرار نگیرد؛ زیرا در این صورت، علاوه بر این که زیبایی سیم‌پیچ ازین می‌رود، خطر پاره شدن یا اتصال کوتاه بین سیم‌ها نیز وجود دارد. در عین حال، زمان بیشتری صرف جازدن بازوها در داخل شیار خواهد شد.

پس از قرار دادن اولین کلاف در استاتور، بررسی می‌کنیم که اندازه‌ی کلاف مناسب باشد. در غیر این صورت، باید اندازه‌ی قالب سیم‌پیچی را مناسب با اندازه‌ی جدید تغییر دهیم.



ب - صحیح




الف - غلط

شکل ۱۷-۶ - طریقمهی کلاف‌گذاری

شیار خارج می‌شود، کلاف را به سمت خارج از استاتور فشار دهیم تا کلاف در دو لبه شیار، تا بخورد و فضای خالی مناسب برای کلاف‌های بعدی ایجاد شود.

پس از جازدن هر کلاف، برای این‌که برای کلاف‌های بعدی جا باشد و علاوه بر آن، در هنگام جازدن و چرخیدن موتور نیز به سیم‌ها صدمه‌ای وارد نشود، باید به کمک انگشتان شست و سبابه (مانند شکل ۱۸-۶) در دو محلی که کلاف از

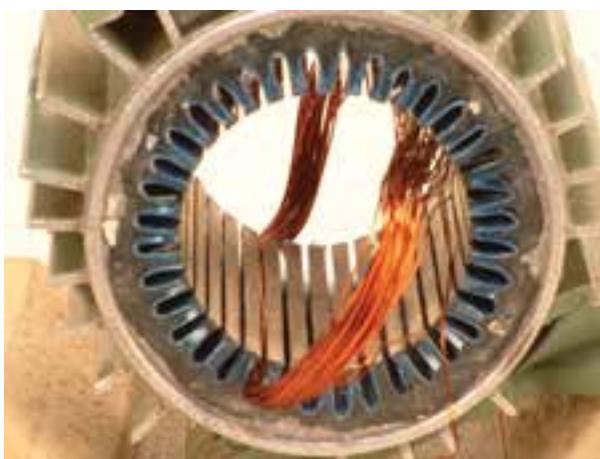

شکل ۱۸-۶ - طریقمهی کلاف‌گذاری

و سرعت عمل بیشتر خواهد شد.
طول شیار و قطر دهانه‌ی استاتور و قطر سیم نیز در سرعت انجام کار تأثیر دارند. هرچه طول شیار کوچک‌تر و دهانه‌ی استاتور بزرگ‌تر باشد، بازوهای کلاف‌ها، راحت‌تر در درون شیارها قرار می‌گیرند. سیم‌های با قطر متوسط را بهتر از سیم‌های با قطر خیلی کم یا با قطر خیلی زیاد، می‌توان در درون شیارها جای داد.


سرعت عمل جازدن کلاف در درون شیار و مدت زمانی که برای این کار صرف می‌شود، تا حدود زیادی به نسبت پهنانی دهانه‌ی شیار (b) و به قطر سیم (d) بستگی دارد. هرچه این نسبت کم‌تر باشد، انجام این کار مشکل‌تر خواهد بود. حاصل $\frac{b}{d}$ باید از $1/5$ بزرگ‌تر باشد. اگر این نسبت از 2 بیش‌تر باشد، سیم‌های متقطع نیز به راحتی در درون شیار جای خواهند گرفت.

استفاده می‌شود که دو نوع آن در شکل‌های ۱۹-۶-ب و ۱۹-۶-پ نشان داده شده است. با قراردادن قسمت تخت آهن T (شکل ۱۹-۶-ب) در داخل شیار و کشیدن آن در امتداد شیار بر روی سیم‌ها وارد آوردن فشار بر روی آن، می‌توان سیم‌های داخل شیار را فشرده کرد تا برای بقیه‌ی سیم‌ها جا باز شود. این کار را با وارد کردن میله‌ی شیار (شکل ۱۹-۶-پ) به داخل شیار در جهت محور آن نیز می‌توان انجام داد. مقطع میله‌ی شیار به صورت نیم دایره و سر آن گرد است تا عایق سیم‌ها را ازین نبرد. در شکل ۱۹-۶ تعدادی از ابزارهایی را که در مرحل مختلف سیم پیچی مورد نیاز است، می‌بینید.

در موارد خاص، می‌توان با مالیدن پارافین به سیم‌ها آن‌ها را راحت‌تر در داخل شیار قرار داد. مقدار پارافین باید کم باشد تا در هنگام لاک زدن مشکلی ایجاد نکند.

برای این‌که هادی‌ها در داخل شیار بهتر جای بگیرند، باید گوهی مخصوص شیار (کاردک) را که جنس آن معمولاً از فیبر و یا غیرفلز دیگری است، (شکل ۱۹-۶-الف) در امتداد دهانه‌ی شیار بر روی سیم‌های داخل شیار کشید تا جا برای سیم‌های باقی‌مانده باز شود.

از وسایل دیگری نیز برای باز کردن جا در داخل شیار،

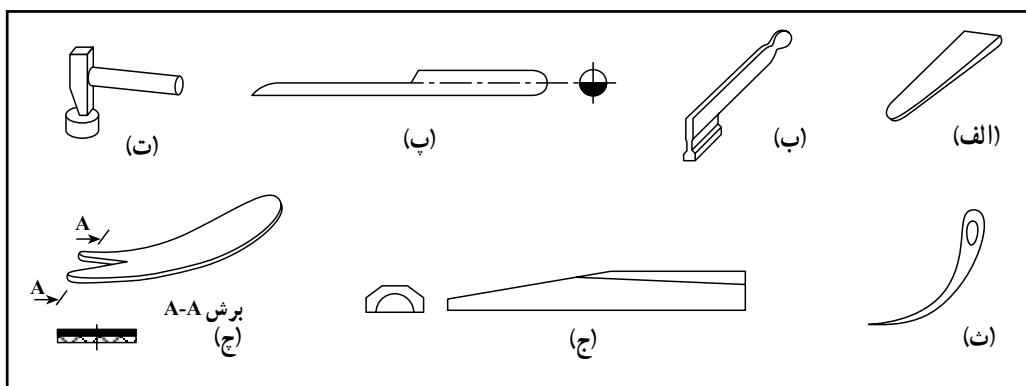

شکل ۱۹-۶-ابزار جازدن کلاف در شیار



شکل ۲۰-۶-محکم کردن سیم‌ها در داخل شیار با گوهی عایق


۱۹-۶-محکم کردن سیم‌ها در داخل شیار

سیم‌ها باید در داخل شیار موتور کاملاً محکم شوند تا از ارتعاش یا خارج شدن آن‌ها از داخل شیار جلوگیری شود. برای این‌منظور، پس از آن‌که کلاف در درون شیار قرار گرفت یک عایق ضخیم روی آن قرار می‌گیرد. سپس (مانند شکل ۲۰-۶) در مرحله‌ی آخر یک گوهی عایق (معمولًاً چوبی) که به فرم فضای داخلی بالای شیار است، قرار می‌دهند. این گوه علاوه بر عایق بودن، باید تحمل درجه‌ی حرارت موتور را داشته باشد.

۶-۱۰- سربندی کلاف‌های موتور

از اهم‌متر یا لامپ آزمایش استفاده کرد.
برای اتصال کلاف‌ها به یک دیگر باید سر سیم‌ها را از لاق پاک کنیم.
لاق روی سیم‌های لاقی با قطر بیشتر از 16° میلی‌متر را می‌توان با چاقو از بین برد. این کار به تجربه و مهارت زیادی نیاز دارد تا در حین عمل، سیم زخمی نشود و بعداً در اثر خمیدگی یا تاییده شدن نشکند.
لاق روی بعضی از سیم‌ها را می‌توان به روش شیمیایی نیز از بین برد. انتخاب محلول شیمیایی بستگی به جنس لاق روی سیم دارد.


پس از قراردادن گروه کلاف‌ها در شیارهای استاتور، مطابق نقشه باید اقدام به سربندی کلاف‌ها کرد. برای این کار، ابتدا سربندی کلاف‌های مربوط به یک فاز را انجام می‌دهیم و ابتدا و انتهای آن را مشخص می‌کنیم. سپس، دو فاز دیگر را به ترتیب سربندی می‌کنیم و پس از آن، اتصالات را بدقت لحیم کرده یا به یک دیگر جوش می‌دهیم تا اتصالات محکم و کامل شوند. سرهای خروجی هر فاز را نیز بهتر است با سیم‌های افشاو و عایق مقاوم در مقابل حرارت به جعبه‌ی ترمینال موتور وصل کنیم. برای مشخص کردن ابتدا و انتهای هر کلاف با فاز می‌توان

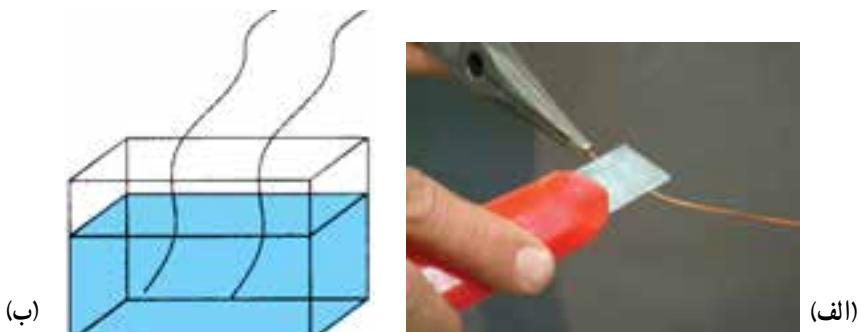

شکل ۶-۲۱

روش دیگری که برای پاک کردن و از بین بدن لاق روی سیم از آن استفاده می‌شود، روش حرارتی است. بدین منظور، باید سر سیم را مدت کوتاهی روی شعله‌ی گاز بگیریم تا عایق آن بسوزد. پس از سوزاندن لاق سیم را در محلول الکل و آب با نسبت مساوی فرومی‌بریم تا سیم سخت شود.

پس از آن که لاق روی سیم‌ها از بین رفت، سیم‌هایی را که با یک دیگر اتصال می‌یابند، به هم تاب می‌دهیم. سپس سیم‌پیچ‌های هر فاز را با اهم‌متر امتحان می‌کنیم و در صورت سالم بودن، محل‌های اتصال را لحیم کرده یا جوش می‌دهیم. هنگام اتصال سیم‌های مسی به یک دیگر، برای این که از اکسید شدن محل لحیم کاری جلوگیری شود، باید ابتدا محل تاییده شده را در محلول الکل و کلوفونیم فرو ببریم و سپس با قلع 4° تا 6° درصد (LSn 40-LSn60) توسط هویه و یا حمام (ظرف) قلع مذاب، عمل لحیم کاری را انجام دهیم.

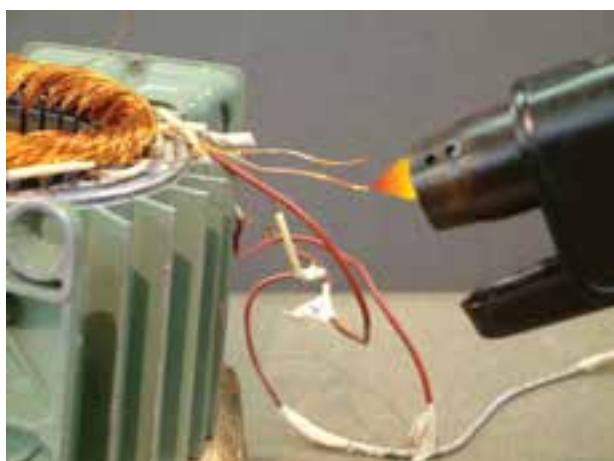


شکل ۶-۲۲

در صورتی که قطر هریک از سیم‌ها از یک میلی‌متر کم‌تر باشد، باید سیم‌ها را با خم کردن مجدد، آنچنان پهلوی هم قرارداد که سطح جوشکاری از 75° میلی‌متر مربع کم‌تر نباشد.

در سیم‌هایی که قطر آن‌ها از یک میلی‌متر کم‌تر است، باید مطابق شکل ۲۳-۶ هریک از سیم‌ها را چند بار خم کنیم؛ به طوری که سر آن‌ها در محل جوش قرار گیرد (شکل ۲۳-۶-الف). سپس مطابق شکل ۲۳-۶-ب، دو سیم را در محل تاخورده، به یک دیگر بتابانیم و سپس سر آن‌ها را جوش بدیم.

در شکل ۲۳-۶-پ چگونگی قرارگرفتن و اتصال سیم لامپ و سیم رابط را برای اتصال به ترمینال‌های موتور مشاهده می‌کنید.

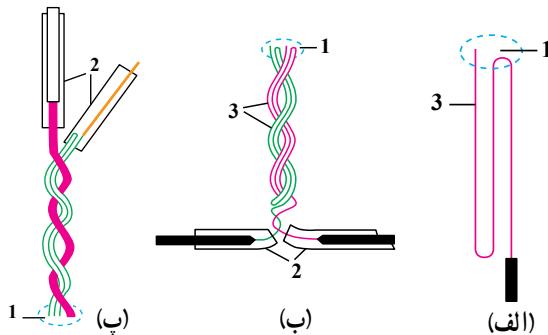

شکل ۲۳-۶-طريقه اتصال سیم‌ها با قطر کم‌تر از یک میلی‌متر

سیم‌های با قطر بیشتر از یک میلی‌متر را می‌توان بدون تاکردن به یک دیگر تاباند و سپس جوش داد. طول لازم برای تاباندن سیم‌های با قطر کم‌تر از یک میلی‌متر، حدود ۱۵ میلی‌متر و برای سیم‌های با قطر بین یک تا دو میلی‌متر، حدود 20° میلی‌متر است.

برای جوش دادن سیم‌های مسی با قطر بیش از 4° میلی‌متر، می‌توان از شعله‌ی استیلن یا پروپان با اکسیژن استفاده کرد.

برای این کار، انتهای دو سیم را به یک دیگر می‌تابانیم و سپس با شعله، در سر آن یک نقطه‌ی جوش به وجود می‌آوریم. برای جوش دادن سیم‌های آلومینیوم با قطر $6/6^\circ$ تا یک میلی‌متر از شعله‌ی استیلن با هیدروژن یا پروپان یا بنزن با اکسیژن و برای سیم‌های با قطر بیشتر از یک میلی‌متر از شعله‌ی استیلن با اکسیژن استفاده می‌شود.

در سری کاری^۱، اگر حرارت حمام قلع 24° درجه‌ی سانتی‌گراد باشد، سرعت عمل بسیار زیاد خواهد بود.

برای جلوگیری از ورود ذرات مس به درون ظرف قلع که باعث بالارفتن درجه‌ی ذوب قلع می‌شود، باید مدت قراردادن مس در داخل قلع مذاب، تا حد ممکن کوتاه باشد. در لحیم کاری سیم‌های ضخیم و تسمه‌ها به یک دیگر، بهتر است هریک از سیم‌ها جداگانه قلع انود و سپس به یک دیگر لحیم شوند.

در هنگام لحیم کردن سیم‌های آلومینیومی به یک دیگر به سرعت در سطح کار اکسید آلومینیوم Al_2O_3 تشکیل می‌شود. برای جلوگیری از تشکیل این لایه، می‌توان ابتدا هریک از سیم‌ها را در حمام قلع LSn60 با کشیدن یک شابر یا برس سیمی بر روی آن، قلع انود کرد و پس از تابانیدن به یک دیگر، آن‌ها را مشابه سیم‌های مسی لحیم نمود.

در صورتی که درجه‌ی حرارت کار موتور بالا باشد، نمی‌توان با لحیم کردن معمولی کلاف‌ها را به یک دیگر یا به ترمینال‌های خروجی اتصال داد.


برای چنین موتورهایی می‌توان از لحیم فسفر مس (LCuP8) با درجه‌ی ذوب 70° درجه‌ی سانتی‌گراد و درجه‌ی حرارت لحیم کاری 76° درجه‌ی سانتی‌گراد یا لحیم فسفر نقره (LAg15P) با درجه‌ی ذوب 646° تا 710° درجه‌ی سانتی‌گراد یا لحیم نقره (LAg45) در درجه‌ی حرارت کار 65° درجه‌ی سانتی‌گراد استفاده کرد.

علاوه بر روش‌های ذکر شده از جوش نیز می‌توان به جای لحیم استفاده کرد.

در این صورت، خوردگی الکتریکی حاصل از لحیم کاری دیگر پیش نمی‌آید. علاوه بر این، در درجه‌ی حرارت‌های بالا نیز اتصال سیم‌ها از یک دیگر بازنمی‌شود و در سیم‌های لاکی نیز اغلب به ازین بردن لاک روی سیم نیازی نیست. در همه‌ی روش‌هایی که برای جوش کاری سیم‌ها به یک دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد، لازم است محل جوش به قدر کافی ضخیم باشد.

۱- روش سری کاری تولید انبوه محصولاتی که نیاز به فرآیند کاری متعدد دارند استفاده می‌شود. در این روش عملیات مونتاژ طی چند مرحله توسط افراد یا دستگاه‌های مختلف صورت می‌گیرد.

این لوله‌ها که قبل از اتصال دو انتهای سیم به یک دیگر در روی سیم‌ها جا زده می‌شوند، باید مانند شکل ۲۴-۶ در قسمت تابیده شده رانده شوند. این کار علاوه بر عایق کردن، از خوردگی الکتریکی که تحت تأثیر مواد لحیم کاری و قرار گرفتن محل اتصال بروی سیم‌های دیگر ایجاد می‌شود، جلوگیری می‌کند.

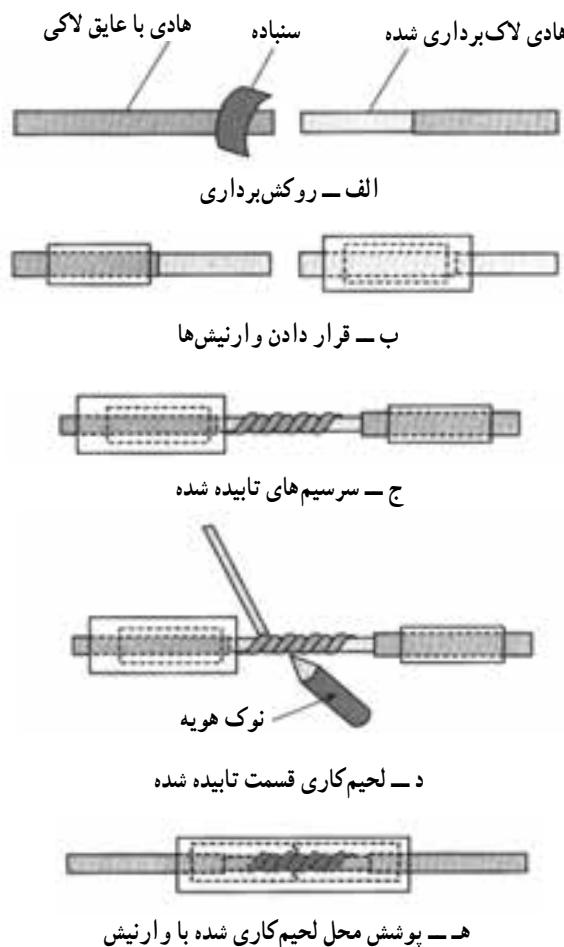

شکل ۲۴-۶- نحوه‌ی وارنیش (ماکارونی) گذاری

یک انتخابی برای جوش آلومینیم، باید یک شماره از یک انتخابی برای جوش مس کمتر باشد. روش دیگر جوش دادن سیم‌ها به یک دیگر، جوش کاری به طریقه‌ی مقاومت الکتریکی است. به کمک یک ترانسفورماتور و با تابانیدن سیم‌ها به یک دیگر و عبور دادن جریان الکتریکی توسط یک انبردستی از قسمت‌هایی که باید به یک دیگر اتصال یابند، دو سیم به یک دیگر جوش داده می‌شوند.

برای اتصال سرهای خروجی سیم‌پیچ‌های موتور به جعبه کلم نیز باید از سیمی استفاده کرد که سطح مقطع آن مناسب با جریان موتور باشد.

در موتورهای کوچک که جعبه کلم (ترمینال) ندارند، از سیم‌هایی با روپوش بافته شده استفاده می‌شود. جنس هادی این سیم‌ها در سیم‌پیچ‌های مسی از مس و در سیم‌پیچ‌های آلومینیمی از جنس آلومینیم مس‌اندود شده است.

اگر سطح مقطع سیم زیاد باشد، می‌توان از کابل‌های NYA یا NGAF یا NCA استفاده کرد.

محل اتصال سیم به کلاف را نیز باید لحیم کاری کرد یا جوش داد.

در روی جعبه کلم باید سیم‌ها را به صورت حلقه درآورد و یا توسط کابل‌شو در زیر پیچ‌ها محکم کرد. این سیم‌ها باید به طریقی در روی ترمینال‌ها بسته شوند که برای اتصال سیم‌های ورودی شبکه، به بازکردن مجدد آن‌ها نیازی نباشد.

بدین‌منظور، معمولاً از یک مهره برای بستن سر کلاف‌ها و از مهره‌ی دیگر برای بستن سیم‌های شبکه استفاده می‌کنند. به طور کلی در اتصال سیم‌ها به یک دیگر دو نکته را باید در نظر داشت:

۱۱-۶- نواربندی کلاف‌ها

پس از آن که سربندی کلاف‌ها پایان یافت و محل خروج سر سیم‌ها مشخص شد، بسته‌های سیمی و یا نواری روی پیشانی کلاف‌ها را که از قبل مانده است، باز کرده و کلاف‌های موتور را در هر دو طرف مرتب می‌کنیم و فرم می‌دهیم. آن‌گاه با نخ یا نوار مخصوص موتور پیچی، آن‌ها را نوارپیچی و محکم می‌کنیم.

۱- کمی مقاومت الکتریکی در محل اتصال دو سیم تا در اثر عبور جریان حرارت ایجاد نشود.

۲- وجود استقامت مکانیکی کافی. لازم به تذکر است که تمام قسمت‌هایی که به یک دیگر لحیم شده یا جوش داده می‌شوند، باید توسط لوله‌های عایق (ماکارونی) یا وارنیش) از سایر قسمت‌ها جدا شوند.

۶-۶- آزمایش مقدماتی موتور

سر و ته کلافها یا گروه کلافها را به وسیله‌ی اهم متر آزمایش می‌کنیم تا اگر در موقع نوار پیچی و فرم دادن، سیمی قطع شده است، آن را پیدا کنیم و عیب را بر طرف نماییم. پس از کسب اطمینان از این که کلافها پاره نشده‌اند، به وسیله‌ی مگر عایق سیم‌ها را نسبت به یک دیگر و نسبت به بدن آزمایش می‌کنیم. در صورتی که نتیجه‌ی هر دو آزمایش مثبت باشد، موتور برای آزمایش با برق آماده است.

۶-۶- سوار کردن موتور

پس از کسب اطمینان کامل از سالم بودن سیم‌پیچی، لازم است موتور را برای زمان کوتاهی با اتصال به برق آزمایش کنیم تا اگر در اتصال کلافها و سرهای خروجی اشکالی وجود دارد، رفع شود.

برای این کار باید قطعات موتور را به همان ترتیبی که باز کرده‌ایم دوباره با دقیق زیاد سوار کنیم. دقت داشته باشید که محور موتور باید کاملاً روان بگردد.

در پوشش‌های موتور را باید کاملاً در جای خود قرار دهیم و دقت کنیم که در اطراف درپوش‌ها، در هیچ جا فاصله‌ای به وجود نیاید، زیرا این امر باعث لنگی محور و گیر کردن آن می‌شود. خلاصی بیش از حد رتور، خمیدگی محور رتور و گیر کردن آن به استتاور نیز می‌تواند مانع راه افتادن موتور شود.

۶-۶- آزمایش موتور به وسیله‌ی اتصال به برق

با توجه به نوع اتصال سیم‌پیچ‌های موتور، سرهای خروجی را اتصال می‌دهیم. سپس آمپر متر را در مسیر فازها قرار داده و موتور را به شبکه‌ی با ولتاژ نامی موتور اتصال می‌دهیم.

اگر موتور سالم باشد، جریان بی‌باری آن (که هر آمپر متر نشان می‌دهد) در مقایسه با آمپری که روی پلاک موتور نوشته شده، کمتر است. علاوه بر این، در موتورهای سه‌فاز باید جریان هر سه فاز با یک دیگر برابر باشد.

در هنگام نوار پیچی موتورهای یک فاز، باید بین کلاف‌های سیم‌پیچی اصلی و سیم‌پیچ راه انداز کاغذ عایق قرار داد تا از اتصال این دو سیم‌پیچ به یک دیگر جلوگیری شود.

این عمل در موتورهای سه‌فاز بدین صورت انجام می‌گیرد که هر کلاف یا گروه کلاف که مربوط به فازهای مختلف هستند، از یک دیگر عایق می‌شوند.

در موتورهای آسنکرون، پیشانی کلاف‌های فازهای مختلف با نوارهای کنفی - روپوش نخ‌پنهایی (ولهای شکل)، نخ پرلون یا باند پنهایی به صورت باندار مانند تصاویر شکل ۶-۲۵ محکم به یک دیگر بسته می‌شوند.

برای عبور دادن نخ یا باند از زیر پیشانی و لابه‌لای کلاف‌ها، می‌توان از سوزن قوس‌دار مخصوص (مانند شکل ۶-۲۵-الف) استفاده کرد.



(الف)



(ب)

شکل ۶-۲۵- روش نواربندی

۲-۶ و ۳-۴، نصف ولتاژ تغذیه، القا خواهد شد.
اگر اختلاف سطح بین ۱-۲ و ۱-۳ حدود ۱/۵ برابر ولتاژ تغذیه X-U باشد، اتصال صحیح است. در این صورت، اختلاف پتانسیل بین ترمینال های ۲ و ۳ صفر خواهد بود.
بدین ترتیب، می توان شماره ۳ را با W و ۲ را با V و ۴ را با Z و ۶ را با Y مشخص کرد.

اگر مثلاً اختلاف سطح بین دوسر ۱ و ۳ از اختلاف سطح تغذیه کمتر باشد، باید ابتدا و انتهای سیم پیچ ۳-۴ را با یک دیگر عوض کرد.

در صورتی که اتصال سیم پیچ ها به صورت مثلث موردنظر باشد، باید ابتدا سیم پیچ ها را به صورت ستاره اتصال داد و سرها را به روش ذکر شده مشخص نمود. آن گاه سیم پیچ ها را مجدداً به صورت مثلث اتصال داد.

۱۵- باز کردن مجدد و کنترل عایق بندی و نوار پیچی موتور


پس از آزمایش مقدماتی، باید مجدداً در پوش ها و محور موتور را باز کرده و یک بار دیگر سیم بندی را کنترل کنیم تا در صورتی که پروانه یا رتور، به سیم بندی گیر کرده باشد، عیب آن رفع شود. پس از کسب اطمینان از مناسب بودن سیم بندی و عایق ها و نوار پیچی باید موتور را برای لازدند آماده کنیم.

۱۶- لازدند موتور
هادی های مجاور هم در موتور، بسته به جهت جریان در آن ها یک دیگر را جذب یا دفع می کنند. هرچه شدت جریان و طول هادی بیشتر و فاصله ای سیم ها کمتر باشد، خطر برخورد سیم ها و کلاف ها به یک دیگر یا با بدنه موتور بیشتر خواهد بود. ممکن است در موقع جازدن سیم ها لازک روی آن ها ریخته شده باشد یا سیم ها زخمی شده باشند. هم چنین باید سیم ها در داخل شیار یا قسمت خارجی شیار کاملاً محکم و یک پارچه باشند تا از ارتعاش و حرکت آن ها جلوگیری شود. بنابر آن چه گفته شد، باید سیم پیچی را بعد از اتمام سیم بندی و آزمایش اول،

آزمایش دیگری که برای موتور لازم است، اندازه گیری دور آن به وسیله ای دستگاه دور سنج است. این عدد را با تعداد دور ثبت شده روی پلاک موتور مقایسه می کنیم که باید در حدود آن و در حالت بی باری، کمی بیش تراز آن باشد.

در این صورت، موتور از هر ظرف سالم است و باید آن را برای لازک ریزی آماده کرد. لازم به تذکر است که پیش از لازک ریزی نباید موتور را برای مدت زیادی به برق اتصال داد.

گاهی در هنگام سیم پیچی موتورهای سه فازه، بر اثر سهول انگاری حروف مشخص کننده سرهای خروجی نامشخص می شوند. گاهی نیز در روی جعبه کلم یک موتور سه فازه، هرشش سر نامشخص اند. در این صورت، اگر نخواهیم موتور را مجدداً باز کرده و از روی سیم پیچی، سرهای خروجی را مشخص کنیم یا اصولاً این کار امکان نداشته باشد، می توانیم به روش زیر، سرهای را حروف گذاری و مشخص کنیم.

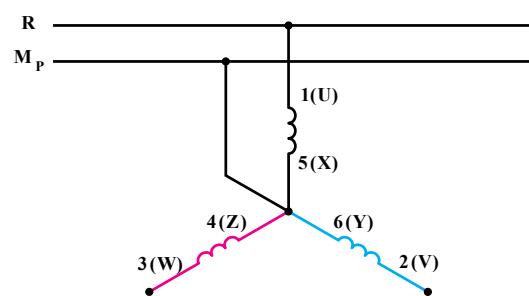

شکل ۱۶-۶- آزمایش سرهای موتور

ابتدا سرهای موتور را به دلخواه از یک تا شش، شماره گذاری کرده و سپس با لامپ آزمایش یا اهم متر (مانند شکل ۱۶-۶) دو سر کلاف های هر فاز را مشخص می کنیم. از سه سیم پیچ مشخص شده، دو سر یکی از آن ها (مثلاً سیم پیچ شماره ۵-۱) را به دلخواه با U یا X مشخص می کنیم و سپس، یک سر هر یک از سیم پیچ های دو فاز دیگر (مثلاً ۴ و ۶) را با X اتصال می دهیم.

اگر سیم پیچ X-U را با ولتاژ متناوب تغذیه کنیم، در سیم پیچ

لاک زد. نوع لاکی که برای این کار به کار می‌رود، به نوع لاک به کار رفته برای عایق سیم بستگی دارد.

برای لاک زدن چند روش وجود دارد. در یکی از این روش‌ها استاتور را در داخل فر (گرم کن) مخصوص قرار می‌دهیم و آن را گرم می‌کنیم. حرارت گرم کن باید در حدود 140° درجه‌ی سانتی‌گراد باشد.

وقتی که استاتور به این درجه حرارت رسید، لاک مخصوص را آماده می‌کنیم. بهتر است لاک نیز کمی رقیق و گرم باشد تا حالت نفوذی آن بیشتر شود (باید دقت کرد که لاک آتش نگیرد).

پس از این که موتور گرم و لاک آماده شد، موتور را از گرم کن خارج می‌کنیم و از یک طرف به صورت عمودی قرار می‌دهیم آن گاه لاک را به آرامی روی سیم‌ها و در داخل شیارها و پیشانی کلاف‌ها می‌ریزیم. هم‌چنین می‌توان استاتور را در یک ظرف پر از لاک فرو برد تا لاک به خوبی در بین سیم‌ها نفوذ کند.

پس از آن که تمام قسمت‌های لاک زده شد، باید قسمت‌های داخل استاتور و لبه‌های پوسته و قسمت‌های خارجی را با پارچه‌ی آغشته به تینر پاک کنیم تا لاک، روی این قسمت‌ها باقی نماند و رتور و دربوش موتور به راحتی در جای خود قرار گیرند.

پس از تمیز کردن پوسته، استاتور را به همان حالت عمودی قرار می‌دهیم تا لاک‌های اضافی آن خارج شود. پس از آن که دیگر لاکی از موتور چکه نکرد، موتور برای پخت لاک آماده است.

عمل پخت برای سخت شدن لاک، انجام می‌پذیرد. برای این منظور پوسته را به حالت عمودی مجدداً به مدت چند ساعت در داخل گرم کن قرار می‌دهیم و پس از آن که رنگ لاک تا حدودی عوض شد و سطح سیم‌ها دیگر چسبندگی نداشت، گرم کن را خاموش می‌کنیم. پس از مدتی استاتور را از آن در می‌آوریم و می‌گذاریم تا سرد شود.

در کارگاه‌هایی که برای گرم کردن استاتور و پخت لاک گرم کن (فر) وجود ندارد، می‌توان با عبور دادن جریان برق از سیم‌بیچ‌ها آن‌ها را گرم کرد. برای این کار، سیم‌بیچ‌ها را با هم



(الف)



(ب)



(پ)



(ت)

شکل ۶-۲۷

سری یا موازی کرده و به ولتاژ کم وصل می‌کنند. هنگامی که حرارت سیم‌ها به حد کافی رسید، جریان را قطع می‌کنند و به روش گفته شده سیم پیچی را لاک می‌زنند.

در پایان کار نیز به همین روش از جریان برق برای پخت و خشک کردن لاک استفاده می‌کنند.

در این روش باید دقت کرد که جریان زیادی از سیم پیچ عبور نکند و زمان خشک کردن لاک نیز خیلی طولانی نشود؛ زیرا در این صورت، لاک عایقی سیم پیچی می‌سوزد.

باید یادآوری کنیم که لاک زدن تنها و بدون نوار پیچی پیشانی کلاف‌ها، برای حفاظت از تکان خوردن پیشانی کلاف‌ها کافی نیست.

در کارگاه سیم پیچی، خصوصاً در هنگام لاک زدن موتور باید از انجام دادن کارهای مکانیکی که باعث پراکنده شدن ذرات فلز در محیط کارگاه می‌شود، پرهیز کرد تا ذرات فلز در درون سیم پیچی نفوذ نکند و از خاصیت عایقی آن نکاهد.


۱۷-۶- سوار کردن نهایی موتور و آزمایش مجدد

برای سوار کردن نهایی باید دقت داشت که موتور به همان فرم اول پیش از باز کردن، سوار شود.

هنگام سوار کردن موتور، باید بلبرینگ‌ها یا بوش‌های دوسر موتور را کنترل کنیم و در صورت معیوب بودن، آن‌ها را تعویض نماییم. شکل ۶-۲۸ یک نمونه بلبرینگ و بوش را نشان می‌دهد.

برای تشخیص معیوب بودن بلبرینگ‌ها، پس از بررسی ظاهری و کسب اطمینان از سالم بودن بدنه و ساقمه‌های آن، بلبرینگ را (مانند شکل ۶-۲۹) در یک دست می‌گیریم و با دست دیگر، طوقه‌ی خارجی آن را به سرعت می‌چرخانیم. در صورتی که بلبرینگ هنگام گردش صدای غیرعادی بدهد، خراب است و باید تعویض شود. همچنین اگر طوقه‌ی خارجی در روی ساقمه‌ها لقی داشته باشد، باید آن را تعویض کرد.

تشخیص معیوب بودن بلبرینگ با استفاده از این روش، به تجربه نیاز دارد.

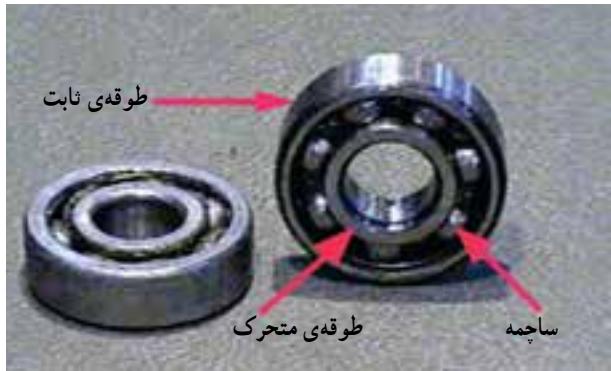

شکل ۶-۲۸



شکل ۶-۲۹ - آزمایش بلبرینگ

علاوه بر این بررسی‌ها، باید رتور را به سمت جلو و عقب (درجهت محور موتور) حرکت دهیم. در صورتی که بینیم زیاد بازی می‌کند، با اضافه کردن یک واشر مناسب می‌توانیم آن را کاملاً در داخل استاتور جای دهیم.

پس از انجام دادن آزمایش‌های گفته شده و سوار کردن کامل موتور، باید سیم‌های خروجی موتور را به فرم استاندارد و مناسب با پلاک موتور، به جعبه کلم اتصال داد.

پس از این کار، آزمایش مقاومت عایقی موتور ضروری است. مقاومت عایقی بین سیم‌پیچ‌ها و بدنه و هم‌چنین بین سیم‌پیچ‌های مختلف را باید با دستگاه اندازه‌گیری مقاومت عایقی (مگر) یا به روش‌های مناسب دیگر از روی جعبه کلم موتور اندازه‌گیری کرد.

مقاومت عایقی ماشین‌هایی را که ولتاژ نامی آن‌ها از ۱۰۰۰ ولت کمتر است، با یک مگر 50° ولت می‌توان اندازه‌گیری کرد.

مقدار مقاومت عایقی، به اندازه‌های ماشین، اختلاف سطح نامی، درجه حرارت و مقدار رطوبت در سیم‌پیچی بستگی دارد. برای سیم‌پیچی استاتور با وضعیت مناسب و درجه حرارت داخلی 10° تا 25° درجه‌ی سانتی‌گراد و ولتاژ کم، مقاومت عایقی باید تا 2 مگا‌آهم باشد.

پس از انجام مراحل گفته شده، اتصال مجدد موتور به برق صدرصد لازم و ضروری است. موتور حداقل باید یک ساعت بدون بار کار کند. پس از این آزمایش، موتور برای نصب در محل اول خود آماده است.

در بعضی از موتورهای با قدرت کم، به جای بلبرینگ از بوش استفاده می‌کنند. بوش نیز در اثر زیاد کار کردن گشاد شده و باعث لقی محور می‌شود.

در این گونه موتورها نیز با حرکت دادن محور موتور به سمت بالا و پایین می‌توان وجود لقی را تشخیص داد و بوش را تعویض کرد.

موتورهایی را که بلبرینگ آن‌ها خراب شده یا بوش گشاد کرده‌اند، باید آزمایش کرد تا لنگی نداشته باشند (مانند شکل ۳-۶).



شکل ۳-۶ - آزمایش لنگی (لقی) بوش‌ها یا بلبرینگ‌ها

قبل از سوار کردن موتور محل‌هایی را که به روغن و گریس احتیاج دارند، روغن کاری می‌کنیم. پس از سوار کردن کامل موتور، باید دقت کنیم که در پوش (فالپاک)‌های موتور کاملاً در جای خود قرار گیرند و با پوسته‌ی موتور، چفت شوند. برای این که بفهمیم رتور به استاتور گیر دارد یا نه، محور موتور را با دست می‌چرخانیم.