


در موتورهای کمپوند با شنت بلند یا کوتاه، سیم‌پیچی‌های تحریک موازی یا سری به گونه‌ای با سیم‌پیچی آرمیچر ارتباط داده می‌شوند تا فوران‌های آن‌ها هم جهت شود و «مOTOR کمپوند اضافی» باشد. در صورتی که فوران سیم‌پیچی تحریک موازی و سری هم جهت نباشد در این صورت مOTOR، «کمپوند نقصانی» خواهد شد.

طرح ساختمانی مOTOR کمپوند با شنت بلند در شکل (۴ - ۳۴) نشان داده شده است.

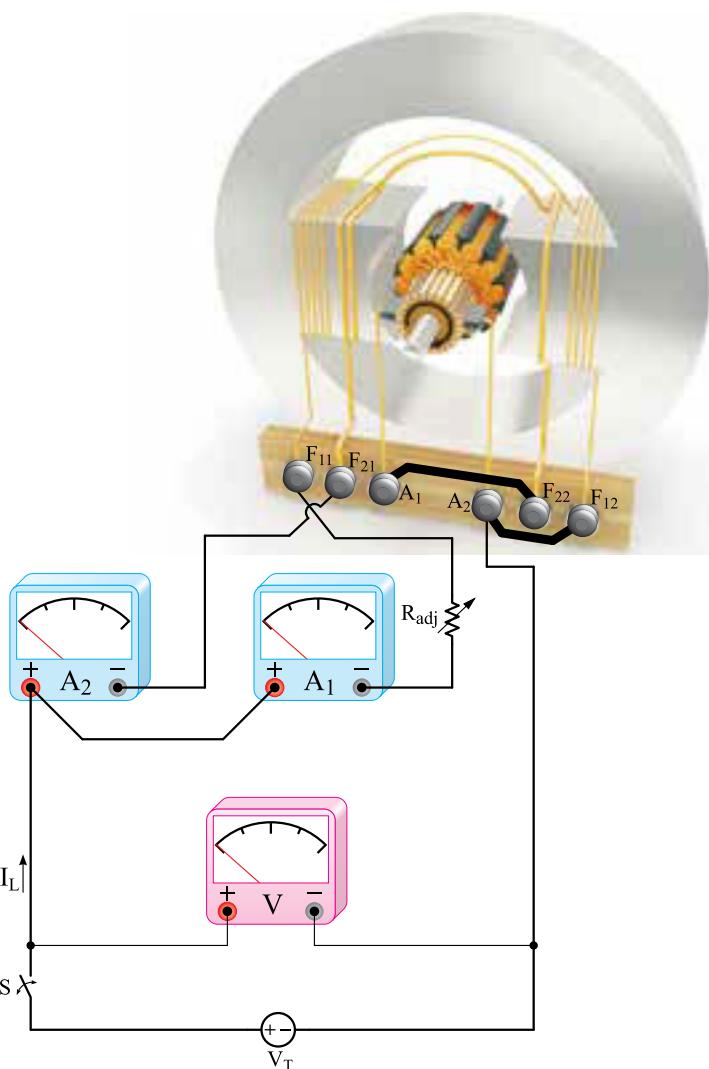


شکل ۴ - ۳۴ طرح ساختمانی مOTOR کمپوند با شنت بلند

## ۱۳ - ۴ - موتورهای جریان مستقیم با تحریک کمپوند


موتورهای جریان مستقیم با تحریک کمپوند را به اختصار «مOTOR کمپوند» گویند. در مOTOR کمپوند فوران قطب‌ها «ترکیبی<sup>۱</sup>» از فوران دو سیم‌پیچی تحریک موازی و سری است.

اگر سیم‌پیچی آرمیچر ابتدا با سیم‌پیچی تحریک سری و سپس با سیم‌پیچی تحریک موازی ارتباط پیدا کند، مOTOR را «کمپوند با شنت بلند» گویند. علامت اختصاری مOTOR کمپوند با شنت بلند در شکل (۴ - ۳۲) نشان داده شده است.

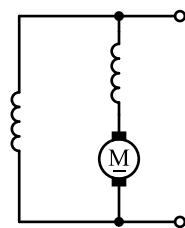

شکل ۴ - ۳۲ مOTOR کمپوند با شنت بلند

اگر سیم‌پیچی آرمیچر ابتدا با سیم‌پیچی تحریک موازی و سپس با سیم‌پیچی سری ارتباط پیدا کند مOTOR را «کمپوند با شنت کوتاه» گویند. علامت اختصاری مOTOR کمپوند با شنت کوتاه در شکل (۴ - ۳۳) نشان داده شده است.

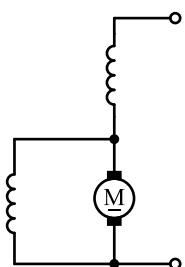


شکل ۴ - ۳۳ مOTOR کمپوند با شنت کوتاه

$R_{adj}$  استفاده شده است و برای اندازه‌گیری جریان‌های تحریک موازی و آرمیچر از آمپر مترهای  $A_1$  و  $A_2$  برای اندازه‌گیری ولتاژ  $V_T$  از ولت‌متر  $V$  استفاده شده است.

طرح ساختمانی موتور کمپوند با شنت کوتاه در شکل (۳۵ - ۴) نشان داده شده است.

سیم‌پیچی تحریک سری با تعداد دور کم برای جریان زیاد و سیم‌پیچی تحریک موازی با تعداد دور زیاد برای جریان‌های کم به دور قطبها پیچیده شده است. سر و ته سیم‌پیچی تحریک سری با حروف  $F_{11}$  و  $F_{12}$  و سیم‌پیچی تحریک سری با حروف  $F_{21}$  و  $F_{22}$  مشخص شده است. برای تغییر و تنظیم جریان سیم‌پیچی تحریک موازی از مقاومت تنظیم‌کننده جریان تحریک

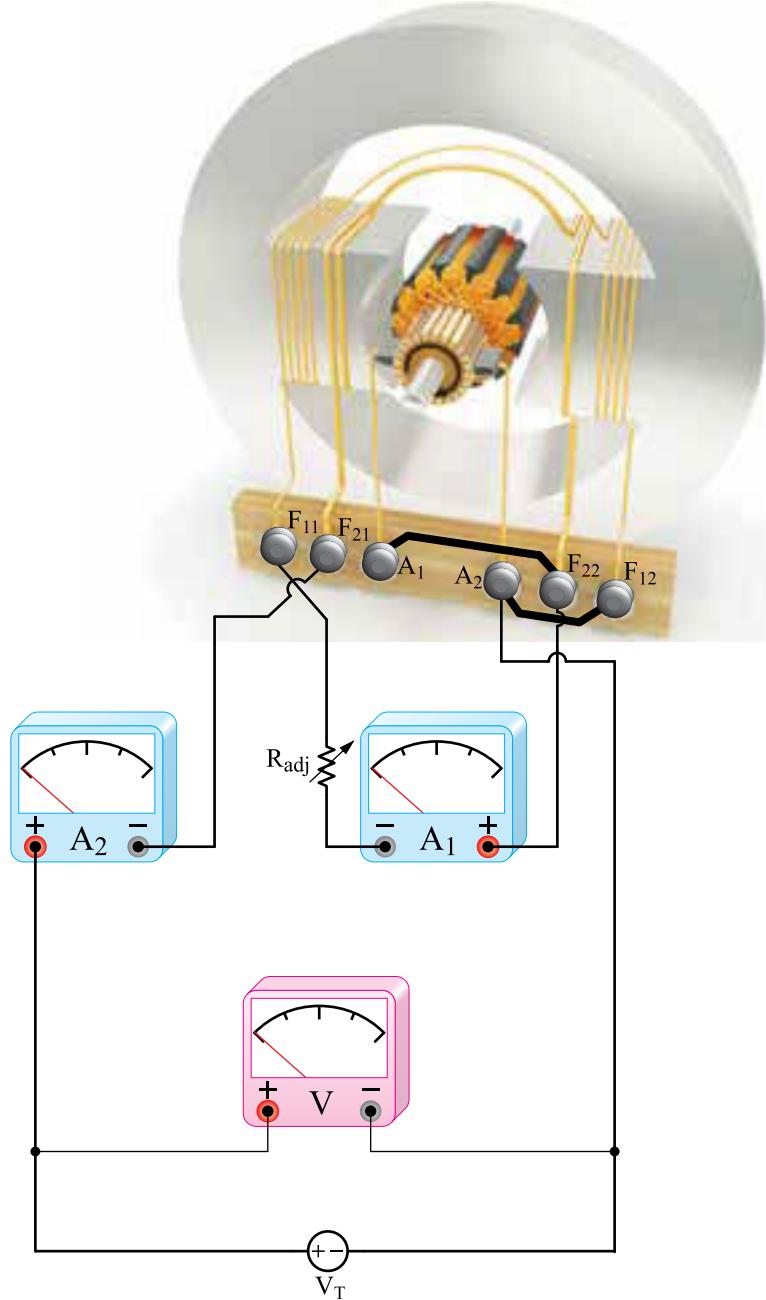

شکل ۳۵ - ۴ طرح ساختمانی موتور کمپوند با شنت کوتاه

$$KCL) -I_L + I_{F2} + I_{F1} = 0 \quad (4-24)$$

مدار تحریک سری با مدار آرمیچر، سری شده است.  
لذا:

$$I_A = I_{F2} \quad (4-25)$$

با به کار بردن قانون اهم مقادیر جریان ها به دست خواهد آمد.

$$I_{F1} = \frac{V_T}{R_{F1} + R_{adj}} \quad (4-26)$$

$$I_A = I_{F2} = \frac{V_T - E_A}{R_A + R_{F2}} \quad (4-27)$$

از رابطه  $I_L$  جریان  $P_{in} = V_T \cdot I_L$  به دست می آید.

$$I_L = \frac{P_{in}}{V_T} \quad (4-28)$$

تلفات تحریک موازی از رابطه (۴ - ۲۹) و تلفات تحریک سری از رابطه (۴ - ۳۰) و تلفات آرمیچر از رابطه (۴ - ۳۱) به دست می آیند.

$$P_{F1} = (R_{F1} + R_{adj}) I_{F1}^2 \quad (4-29)$$


$$P_{F2} = R_{F2} I_{F2}^2 \quad (4-30)$$

$$P_A = R_A I_A^2 \quad (4-31)$$

#### ۱ - ۱۳ - ۴ - مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند

با شنت بلند

مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند باشنت بلند با توجه به طرح ساختمانی شکل (۴ - ۳۴) در شکل (۴ - ۳۶) نشان داده شده است.

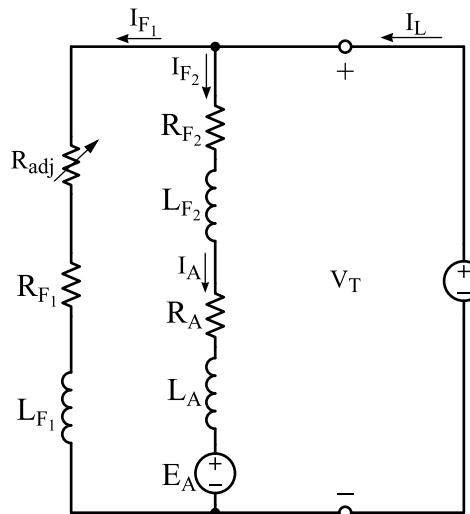

شکل ۴ - ۳۶ - مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند با شنت بلند در این شکل:

$R_{F1}$  مقاومت اهمی مدار تحریک موازی  
 $L_{F1}$  ضریب خودالقایی سیم پیچ تحریک موازی  
 $R_{F2}$  مقاومت اهمی مدار تحریک سری  
 $L_{F2}$  ضریب خودالقایی سیم پیچ تحریک سری

مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند با شنت بلند را با روش پتانسیل گره یا روش های دیگر می توان تحلیل کرد. از آنجایی که در حالت پایدار جریان موتور DC است و فرکانس ندارد لذا در نوشتمن معادلات جریان و ولتاژ از اثرات خودالقایی  $L_{F1}$ ,  $L_{F2}$  و  $L_A$  و صرف نظر خواهد شد.

با نوشتمن KCL برای گره مدار تحریک سری و موازی با منبع ولتاژ، معادله (۴ - ۲۴) به دست می آید.

$$24 = \frac{750 - E_A}{1 + 2}$$

$$24 \times 3 = 750 - E_A$$

$$E_A = 750 - 72 = 678 \text{ [V]}$$

- برای محاسبه بازده، تلفات مسی نیاز می‌باشد. لذا تلفات تحریک‌ها و آرمیچر را از روابط (۴ - ۲۹) و (۴ - ۳۱) به دست می‌آوریم.

$$P_{F1} = (R_{F1} + R_{adj}) I_{F1}$$

$$P_{F1} = (450 + 300) \times 1^2 = 750 \text{ [W]}$$

$$P_{F2} = R_{F2} I_{F2}$$

$$P_{F2} = 1 \times 24^2 = 576 \text{ [W]}$$

$$P_A = R_A I_A$$

$$P_A = 2 \times 24^2 = 1152 \text{ [W]}$$

- تلفات کل از رابطه (۳ - ۳) به دست می‌آید.

$$\Delta P = P_{core} + P_{F1} + P_{F2} + P_A$$

$$\Delta P = 1522 + 750 + 576 + 1152 = 4000 \text{ [W]}$$

- توان ورودی از رابطه (۱ - ۴) به دست می‌آید.

$$P_{in} = V_T \cdot I_L$$

$$P_{in} = 750 \times 25 = 18750 \text{ [W]}$$

- توان خروجی از رابطه (۴ - ۳) به دست می‌آید.

$$\Delta P = P_{in} - P_{out}$$

$$P_{out} = P_{in} - \Delta P$$


$$P_{out} = 18750 - 4000 = 14750 \text{ [W]}$$

- بازده از رابطه (۶ - ۳) به دست می‌آید.

**مثال ۹ - ۴** - موتور کمپوند با شنت بلند  $V = 750$  A با مدار الکتریکی معادل مطابق شکل (۴ - ۳۷) در نظر است. مطلوب است:

الف) نیروی محركه القایی آرمیچر

ب) بازده در صورتی که تلفات ثابت  $1522 \text{ W}$  باشد.

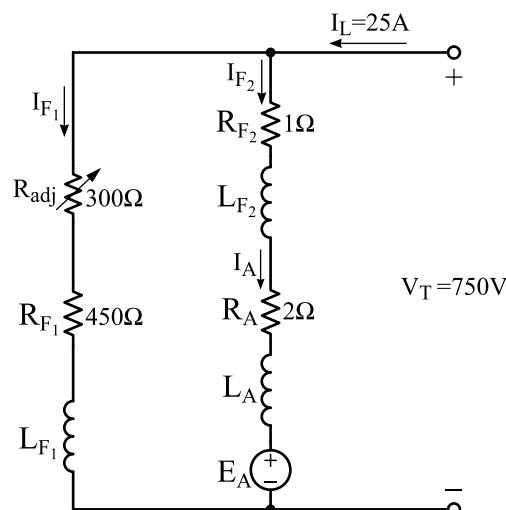

شکل ۴ - ۳۷

حل:

- برای محاسبه نیروی محركه الکتریکی ابتدا جریان مدار تحریک موادر و سپس جریان مدار تحریک سری و آرمیچر به دست می‌آید.

$$I_{F1} = \frac{V_T}{R_{F1} + R_{adj}} = \frac{750}{450 + 300} = 1 \text{ [A]}$$

$$\text{KCL: } -I_L + I_{F2} + I_{F1} = 0$$


$$-25 + I_{F2} + 1 = 0$$

$$I_{F2} = 24 \text{ [A]}$$

$$I_{F2} = I_A = 24 \text{ [A]}$$

$$I_A = I_{F2} = \frac{V_T - E_A}{R_A + R_{F2}}$$

عقرههای ساعت انتخاب شده است.

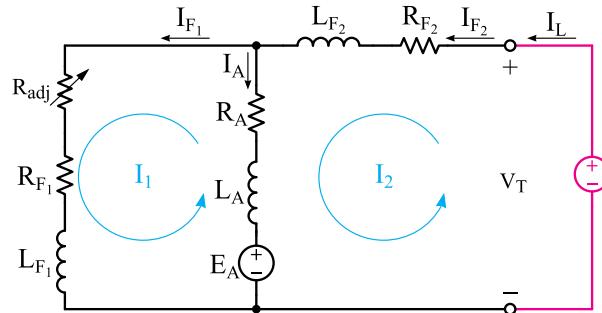

شکل ۴-۳۸ مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند با شنت کوتاه جریان موتور DC است و فرکانس ندارد. لذا در حالت پایدار برای نوشتن معادلات KVL از اثرات خودالقایی  $L_A$ ,  $L_{F1}$  و  $L_{F2}$  صرف نظر خواهد شد. با نوشتن KVL برای حلقه های  $I_1$  و  $I_2$  معادلات (۴-۳۲) و (۴-۳۳) به دست می آید.

$$\text{KVL}1) \quad R_{F1}I_1 - E_A + R_A(I_2 - I_1) = 0 \quad (4-32)$$

$$\text{KVL}2) \quad -V_T + R_{F2}I_2 + R_A(I_2 - I_1) + E_A = 0 \quad (4-33)$$

$$P_{F1} = R_{F1}I_1 \quad (4-38)$$

$$P_A = R_A I_2 \quad (4-39)$$

**مثال ۱۰-۴** - موتور کمپوند با شنت کوتاه  $250\text{ V}$ ,  $4\text{ KW}$  با بازده  $80\%$  و مدار الکتریکی معادل مطابق شکل (۴-۳۹) در نظر است. مطلوب است:

الف - نیروی حرکه القایی آرمیچر  $E_A$

ب - تلفات ثابت  $P_{mec} + P_{core}$

$$\% \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$\% \eta = \frac{1475}{1875} \times 100 = \% 78$$

**۴-۱۳-۲** - مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند با شنت کوتاه

مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند با شنت کوتاه با توجه به طرح ساختمانی شکل (۴-۳۵) در شکل (۴-۳۸) نشان داده شده است.

مدار الکتریکی معادل موتور کمپوند با شنت کوتاه را با روش حلقه یا روش های دیگر می توان تحلیل کرد. برای شکل (۴-۳۸) حلقه های  $I_1$  و  $I_2$  در جهت حرکت

پس از حل معادلات (۴-۳۲) و (۴-۳۳) جریان حلقه های  $I_1$  و  $I_2$  به دست می آید و خواهیم داشت:

$$I_{F2} = I_L = I_2 \quad (4-34)$$

$$I_{F1} = I_1 \quad (4-35)$$

$$I_A = -I_1 + I_2 \quad (4-36)$$

تلفات تحریک سری از (۴-۳۷)، تلفات تحریک شنت از (۴-۳۸) و تلفات آرمیچر از رابطه (۴-۳۹) به دست می آید.

$$P_{F2} = R_{F2}I_2^2 \quad (4-37)$$

$$KVL1) \quad 240I_1 - E_A = 20$$

$$KVL2) \quad -I_1 + E_A = 220$$

$$240I_1 + 20 = 240$$

$$I_1 = \frac{240}{240} = 1 [A]$$

- با قرار دادن  $I_1$  در یکی از معادلات KVL مقدار  $E_A$  به دست می آید.

$$KVL2) \quad -I_1 + E_A = 220$$

$$-1 + E_A = 220$$

$$E_A = 221 [V]$$

- با محاسبه تلفات مسی و کل تلفات می توان تلفات ثابت را به دست آورد.

$$I_{F1} = I_1 = 1 [A]$$

$$I_A = -I_1 + I_\gamma = -1 + 20 = 19 [A]$$

$$I_{F\gamma} = I_\gamma = 20 [A]$$

$$P_{F1} = (R_{F1} + R_{adj})I_{F1}$$

$$P_{F1} = (140 + 100) \times 1^2 = 240 [W]$$

$$P_{F\gamma} = R_{F\gamma} I_{F\gamma}$$

$$P_{F\gamma} = 0.5 \times 20^2 = 200 [W]$$

$$P_A = R_A I_A^2 = 1 \times 19^2 = 361 [W]$$


$$\Delta P = P_{in} - P_{out}$$

$$\Delta P = 500 - 400 = 100 [W]$$

$$\Delta P = P_{F1} + P_{F\gamma} + P_A + P_{core} + P_{mec}$$

$$100 = 240 + 200 + 361 + P_{core} + P_{mec}$$

$$P_{core} + P_{mec} = 199 [W]$$

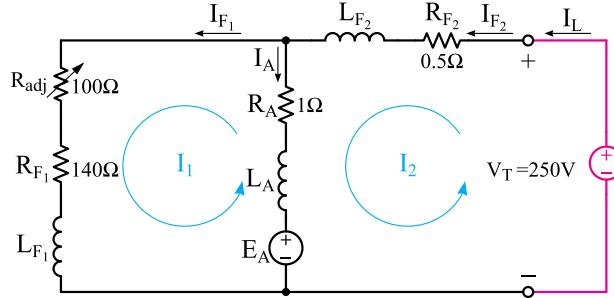

شکل ۴-۳۹

حل:

- از رابطه بازده، توان ورودی به دست می آید و از رابطه توان، جریان  $I_L$  محاسبه می شود. سپس با تشکیل معادلات KVL، جریان ها و  $E_A$  به دست می آیند.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} = \frac{4 \text{ kW}}{0.8} = 5 [\text{kW}] \quad 5000 [\text{W}]$$

$$P_{in} = V_T \cdot I_L$$

$$I_L = \frac{P_{in}}{V_T} = \frac{5000}{250} = 20 [A]$$

$$KVL1) \quad (R_{adj} + R_{F1})I_1 - E_A + R_A(I_1 - I_\gamma) = 0$$

$$KVL2) \quad -V_T + R_{F\gamma}I_\gamma + R_A(I_\gamma - I_1) + E_A = 0$$

- با جایگزین کردن مقادیر معلوم و  $KVL2$  و  $KVL1$  در معادلات ۱ و ۲ در معادلات ۱ و ۲ داشت: خواهیم داشت:

$$KVL1) \quad (100 + 140)I_1 - E_A + 1(I_1 - 20) = 0$$

$$KVL2) \quad -250 + 0.5(20) + 1(20 - I_1) + E_A = 0$$

- پس از ساده سازی معادلات ۱ و ۲ را

در یک دستگاه قرار می دهیم.

## تمرین ۶ - ۴

الف - نیروی محرکه القایی آرمیچر

ب - بازده در صورتی که تلفات ثابت  $W = 50$  باشد.

### ۱۳ - ۴ - راهاندازی

راهاندازی و رفتار موتورهای کمپوند باشنت بلند و کوتاه مشابه یکدیگر است. لذا به منظور تشریح راهاندازی موتور کمپوند باشنت بلند انتخاب شده است. برای راهاندازی موتور کمپوند پس از یادداشت مقادیر نامی ولتاژ، جریان و سرعت از پلاک مشخصات موتور، مدار الکتریکی آرمیچر و تحريكهای سری و موازی را مطابق شکل (۴۰ - ۴) بیندید.

۱ - یک موتور کمپوند باشنت بلند  $R_A = 0.4\Omega$  و  $V_A = 500V$ ,  $R_{F1} = 25\Omega$ ,  $R_{F2} = 0.1\Omega$


مطلوب است:

الف - نیروی محرکه القایی آرمیچر

ب - تلفات ثابت

۲ - یک موتور کمپوند باشنت کوتاه در اتصال به شکه  $V = 200V$  جریان  $A = 10$  دریافت می‌کند و با

سرعت  $1200 RPM$  می‌گردد. اگر  $R_{F2} = 0.2\Omega$ ,  $R_A = 0.5\Omega$ ,  $R_{F1} = 198\Omega$  باشد مطلوب است:

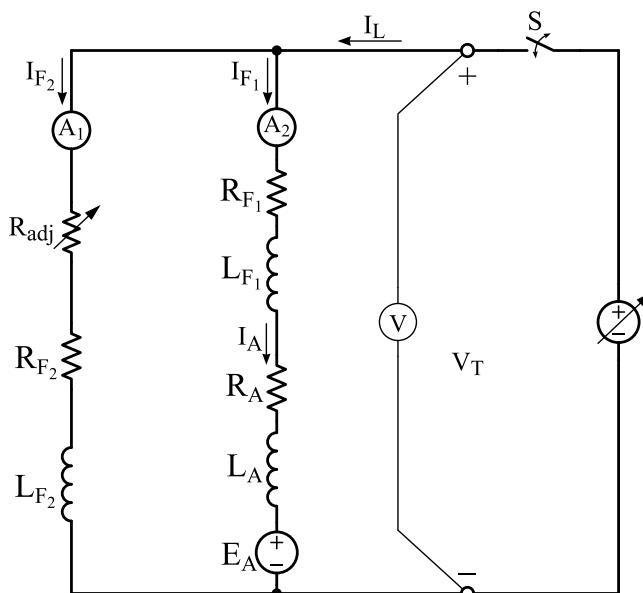

شکل ۴۰ - ۴ مدار الکتریکی راهاندازی موتور کمپوند باشنت بلند

را کاهش دهید تا سرعت افزایش یابد و به سرعت مورد نظر برسد.

بدیهی است با افزایش بیش از حد مقاومت یا قطع مدار تحريك موازی، موتور کمپوند رفتاری شبیه موتور سری از خود بروز می‌دهد.

مقاومت متغیر  $R_{adj}$  را در حداقل خود قرار دهید و پس از بستن کلید  $S$  ولتاژ منبع متغیر را به تدریج زیاد نمایید تا ولتمتر  $V$  ولتاژ نامی موتور را نشان دهد. در صورتی که سرعت موتور به سرعت بی‌باری  $n_0$  نرسیده بود با افزایش مقاومت متغیر  $R_{adj}$ ، جریان تحريك موازی

#### ۴ - ۱۳ - آزمایش بارداری

جدول (۴ - ۴) نتایج آزمایش بارداری موتور کمپوند

اضافی  $V_A$ , ۱ KW, ۵ را نشان می‌دهد.

نحوه انجام آزمایش بارداری موتور کمپوند مطابق


توضیحات بخش ۳ - ۱۰ - ۴ می‌باشد.

$V_T$	۲۲۰ V				
$n$ [RPM]	۱۵۰۰	۱۰۰۰	۷۲۰	۴۵۰	۳۲۰
$I_A$ [A]	۰/۲	۲	۳	۴	۵
$T_{load}$ [Nm]	۰	۴	۸	۱۷	۳۰

جدول ۴ - ۴ نتایج آزمایش بارداری موتور کمپوند اضافی

الکترومکانیکی موتور کمپوند اضافی در شکل (۴ - ۴۱) نشان داده شده است.

نقاط نشان‌دهنده مقدار هر سرعت  $n$  به ازای جریان  $I_A$  معین جدول (۴ - ۴) تحت عنوان مشخصه

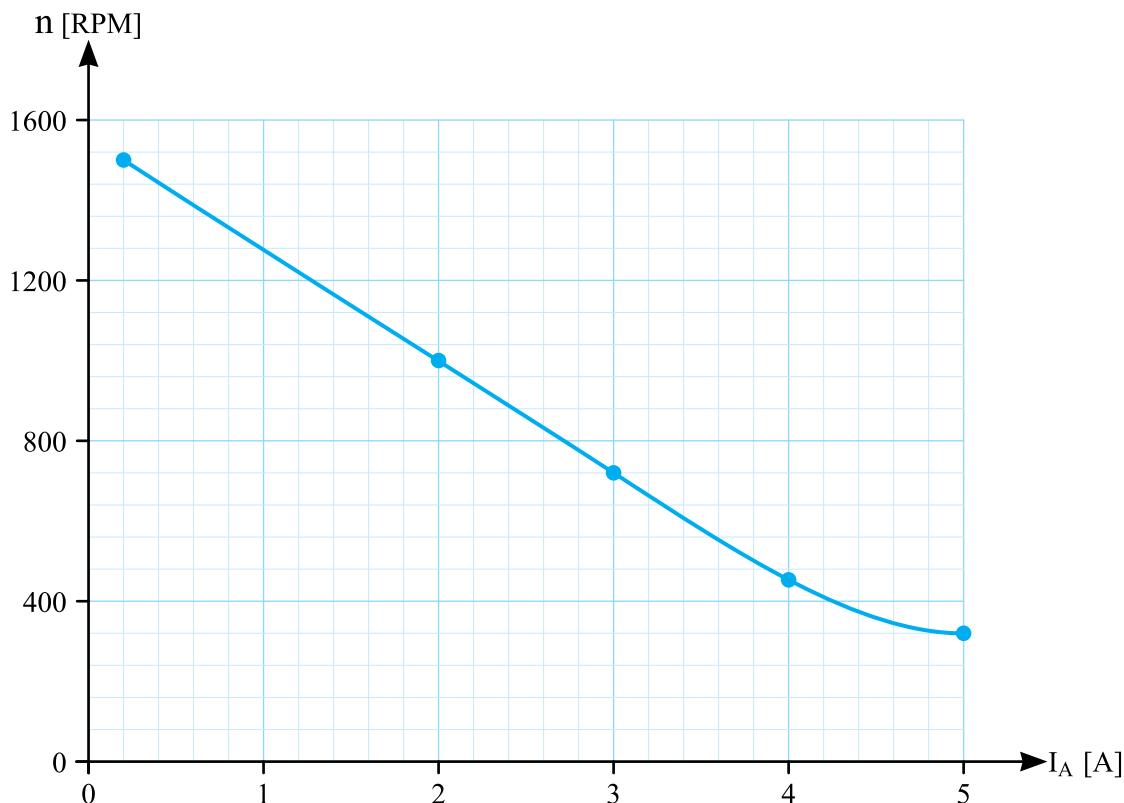


شکل ۴ - ۴ منحنی مشخصه الکترومکانیکی موتور کمپوند اضافی

جریان  $I_A$  معین جدول (۴ - ۴) در شکل (۴ - ۴۲) تحت عنوان منحنی مشخصه الکترومغناطیسی نشان داده شده است.

در این شکل مشاهده می‌شود در اثر افزایش گشتاور بار که منجر به کاهش سرعت شده است موتور جریان  $I_A$  را افزایش می‌دهد.


نقاط نشان‌دهنده مقدار هر گشتاور  $T_{load}$  به ازای

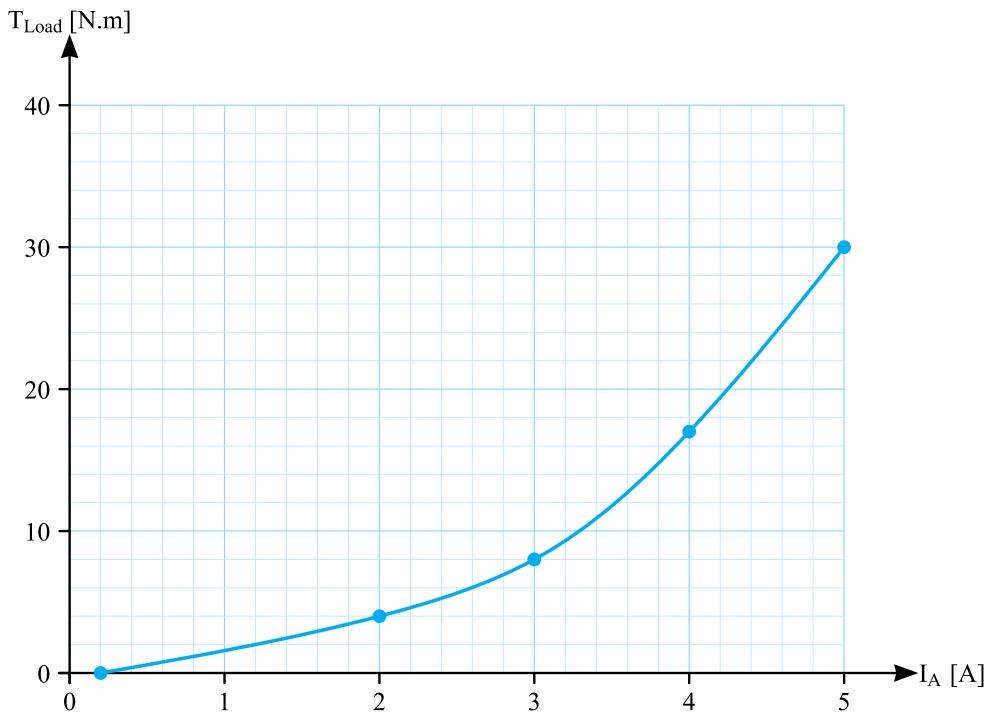

شکل ۴۲ - ۴ منحنی مشخصه الکترومغناطیسی موتور کمپوند اضافی

نقاط نشان دهنده مقدار هر سرعت  $n$  به ازای گشتاور  $T_{load}$  معین جدول (۴ - ۴۳) در شکل (۴ - ۴۳) تحت عنوان منحنی مشخصه گشتاور - سرعت نشان داده شده است.

در این شکل مشاهده می شود که افزایش جریان  $I_A$  باعث افزایش گشتاور موتور شده است تا به گشتاور بار غلبه نماید.

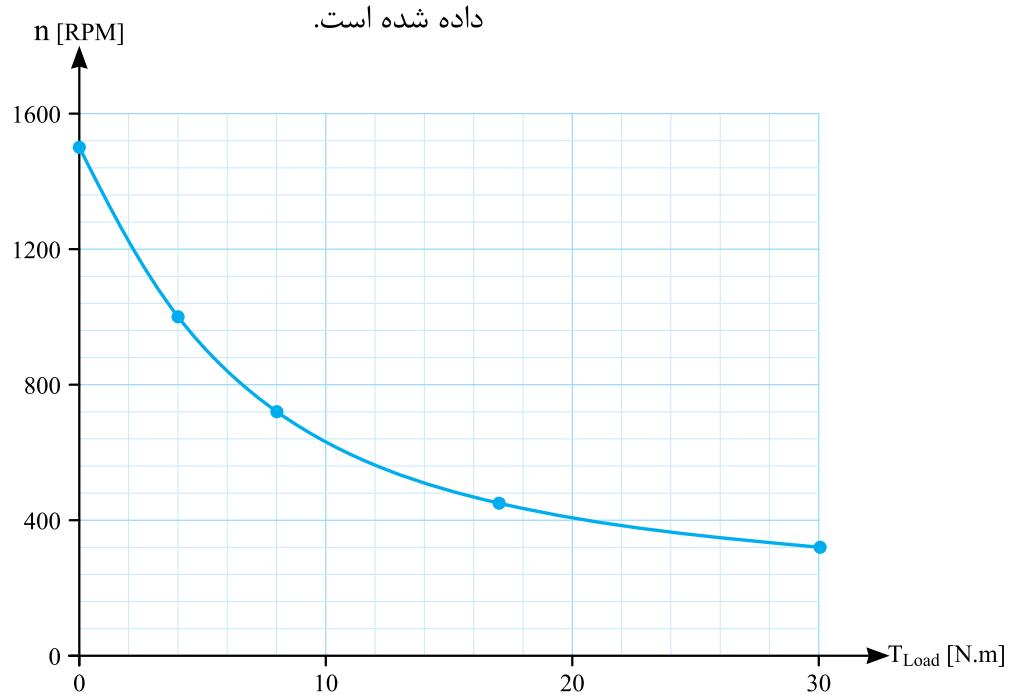

شکل ۴۳ - ۴ منحنی مشخصه گشتاور - سرعت موتور کمپوند اضافی


- ۳ - اگر سیم‌پیچی آرمیچر ابتدا با سیم‌پیچی تحریک سری و سپس با سیم‌پیچی تحریک موازی ارتباط پیدا کند موتور کمپوند با شنت بلند است.
- ۴ - راهاندازی و رفتار موتور کمپوند با شنت بلند و کوتاه ..... است.
- ۵ - منحنی مشخصه الکترومغناطیسی تاثیر بر ..... را در ولتاژ ثابت نشان می‌دهد.
- ۶ - منحنی مشخصه ..... تاثیر گشتاور بار برابر سرعت را در ولتاژ ثابت نشان می‌دهد.

#### پرسش‌های صحیح غلط

- ۱ - اگر سیم‌پیچی آرمیچر ابتدا با سیم‌پیچی تحریک سری و سپس با سیم‌پیچی تحریک موازی ارتباط پیدا کند موتور کمپوند با شنت کوتاه است.

صحیح  غلط

- ۲ - علامت اختصاری موتور کمپوند با شنت کوتاه به صورت زیر است.

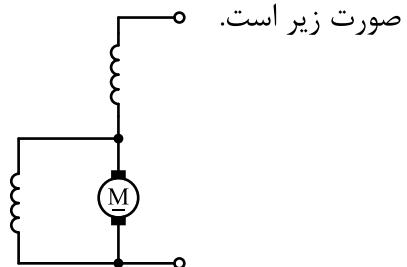

صحیح  غلط

- ۳ - در نوشتن معادلات ولتاژ و حریان در حالت پایدار موتورهای DC از اثرات خودالقایی صرف نظر نمی‌شود.

صحیح  غلط

- ۴ - در لحظه راهاندازی موتور کمپوند مقاومت  $R_{adj}$

در این شکل مشاهده می‌شود افزایش گشتاور بار منجر به کاهش سرعت می‌شود.

**فعالیت ۳ - ۴** - با استفاده از برنامه صفحه گسترده Microsoft Office از برنامه‌های مجموعه منحنی مشخصه‌های مربوط به جدول ۴ - ۴ را رسم نمایید.

#### ۱۳ - ۴ - کاربرد

مоторهای کمپوند اضافی دارای تغییرات سرعتی کمتر از موتور سری و بیشتر از موتور شنت از بی‌باری تا بار کامل می‌باشند.

گشتاور موتور کمپوند اضافی از موتور سری کمتر و از موتور شنت بیشتر است. مotorهای کمپوند در جایی به کار گرفته می‌شوند که به گشتاور راهاندازی زیاد و سرعت تقریباً ثابت نیاز داشته باشند.

مotorهای کمپوند نقصانی موارد استفاده چندانی ندارند. این motorها را می‌توان طوری طراحی کرد که بتوانند در حالت بارداری سرعت تقریباً ثابتی داشته باشند. از موتور کمپوند نقصانی در ماشین برش کارخانجات لوله‌سازی استفاده می‌شود.


#### پرسش ۷ - ۴

#### پرسش‌های کامل کردن

- ۱ - در موتورهای کمپوند فوران قطبها ..... از فوران سیم‌پیچی تحریک ..... و ..... است.
- ۲ - اگر سیم‌پیچی آرمیچر ابتدا با سیم‌پیچی تحریک موازی و سپس با سیم‌پیچی تحریک سری ارتباط پیدا کند موتور ..... است.

## و جاروبکها

- ایجاد افت ولتاژ بسیار شدید در منبع تغذیه
  - آسیب رسیدن به کابل‌های اتصال موتور به منبع تغذیه
  - قطع فیوزهای موتور
  - ایجاد ضربات شدید مکانیکی به رotor و آسیب رسیدن به محور و یاتاقان
- علت جریان راهاندازی زیاد با توجه به مدار الکتریکی معادل سیم‌پیچی آرمیچر شکل (۴۴ - ۴) قابل توجیه است.

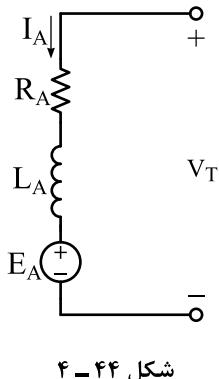

شکل ۴-۴۴

با توجه به شکل (۴۴ - ۴) جریان آرمیچر از رابطه (۴ - ۴۰) به دست می‌آید.

$$I_A = \frac{V_T - E_A}{R_A} \quad (4-40)$$

نیروی محرکه القایی با رابطه  $E_A = K \cdot \varphi \cdot \omega$  تعیین می‌شود. در لحظه راهاندازی رotor در حال سکون است و سرعت  $\omega = 0$  است و نیروی محرکه القایی  $E_A = 0$  می‌شود. بنابراین رابطه جریان آرمیچر در لحظه راهاندازی به صورت رابطه (۴ - ۴۱) در می‌آید.<sup>۱</sup>

$$I_{Ast} = \frac{V_T - 0}{R_A} \quad (4-41)$$

۱. ضریب خودالقایی  $L_A$  در محاسبه جریان راهاندازی دخالت دارد و باعث کاهش آن می‌شود. به دلیل پیچیدگی محاسبات از اثر  $L_A$  در جریان راهاندازی صرف‌نظر شده است.

را در حداقل قرار می‌دهند.

صحیح  غلط

۵ - پس از راهاندازی موتور کمپوند به منظور تنظیم سرعت مقاومت  $R_{adj}$  را تغییر می‌دهند.

صحیح  غلط

## پرسش‌های تشریحی

۱ - علامت اختصاری موتور کمپوند با شنت بلند را رسم کنید.

۲ - چرا موتور کمپوند نقصانی کاربرد ندارد؟

۳ - با توجه به شکل (۳۶ - ۴) طرح ساختمانی موتور کمپوند را شرح دهید.

۴ - چرا در تحلیل موتورهای DC از اثرات خودالقایی صرف‌نظر می‌شود؟

۵ - نحوه راهاندازی موتور کمپوند را شرح دهید.

۶ - آیا در موتورهای کمپوند پدیده قرار روی می‌دهد؟ چرا؟

۷ - نحوه تنظیم سرعت پس از راهاندازی موتور کمپوند را شرح دهید.

۸ - نحوه انجام آزمایش بارداری موتور کمپوند را شرح دهید.

## ۱۴ - ۴ - راهاندازی موتورهای جریان مستقیم

موتورهای جریان مستقیم در لحظه راهاندازی چندین برابر جریان نامی از منبع تغذیه دریافت می‌کنند. جریان راهاندازی زیاد مشکلات جدی را ایجاد می‌کند از جمله:

- آسیب رسیدن به سیم‌پیچی آرمیچر، کموتاتور