

شكل دادن به روش ریخته‌گری دوغابی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل، از فرآگیرنده انتظار می‌رود:

- ۱- شکل دادن به روش ریخته‌گری دوغابی را شرح دهد و انواع آن را تقسیم‌بندی کند.
- ۲- محصولاتی را که به روش ریخته‌گری دوغابی تهیه می‌شوند نام ببرد.
- ۳- روان‌سازی و اهمیت آن را بنویسد و چند روان‌ساز معروف را نام ببرد.
- ۴- ویژگی دوغاب روان‌سازی شده را بیان کند.
- ۵- روش اندازه‌گیری ویسکوزیته را شرح دهد.
- ۶- فاکتورهای قابل اندازه‌گیری دوغاب را نام ببرد.
- ۷- نحوه‌ی تشکیل جداره در قالب گچی را توضیح دهد.
- ۸- معایب روش ریخته‌گری دوغابی و راه برطرف کردن آن‌ها را بیان کند.
- ۹- کاربرد گچ قالبسازی را شرح دهد.
- ۱۰- کاربردهای مختلف روش ریخته‌گری دوغابی را بیان کند.
- ۱۱- کاربرد روش ریخته‌گری دوغابی را در سرامیک‌های نوین بیان کند.
- ۱۲- مزایا و نقاط ضعف روش ریخته‌گری دوغابی را شرح دهد.

مقدمه

شكل دادن قطعات سرامیکی به روش ریخته‌گری دوغابی از حدود ۲ قرن پیش آغاز شده است. در این روش مخلوط مواد اولیه به صورت دوغاب آماده می‌شود؛ سپس دوغاب حاصل شده، درون یک قالب متخلخل که عموماً از جنس گچ است، ریخته می‌شود. در نتیجه، آب دوغاب به‌وسیله‌ی قالب جذب می‌شود و جداره‌ی نازکی از گل بر روی آن ایجاد می‌گردد. با گذشت زمان، این جداره ضخیم‌تر می‌شود و سپس دوغاب اضافی تخلیه می‌گردد.

قالب و جداره‌ی ساخته شده مدتی به حال خود گذاشته می‌شوند تا به تدریج آب بیشتری از جداره جذب قالب گچی شود. به موازات، در صد رطوبت قطعه نیز کاهش می‌یابد و استحکام آن بیشتر می‌شود. هم‌چنین با از دست دادن آب، جداره‌ی تشکیل شده‌ی درون قالب (محصول) انقباض می‌یابد و به راحتی از قالب جدا می‌شود. در این حال، قطعه را از قالب جدا می‌کنند و به خشک کن می‌فرستند.

در اواسط قرن هجدهم میلادی از کرینات سدیم (سودا) که مقدار کمی از آن باعث روان شدن دوغاب می‌شد استفاده می‌کردند. بعدها امکان تهیه‌ی دوغابی با مقدار آب کمتر نیز میسر گردید.

در واقع بدون استفاده از این ماده (کرینات سدیم) برای تهیه‌ی دوغاب روان به 40° در صد بر مبنای تر آب نیاز بود؛ حال آن که مقادیر کم کرینات سدیم در صد آب لازم را به 30° تا 35° در صد کاهش می‌داد. این عمل «روان‌سازی» نام دارد؛ یعنی، می‌توان با درصد کمی از مواد روان ساز و بدون مصرف آب زیاد، دوغابی روان تهیه کرد.

در فرآیند ریخته‌گری دوغاب، تهیه‌ی دوغابی با درصد آب کم و خواص جریانی مناسب، بسیار اهمیت دارد. این روش در ساخت محصولات سرامیکی؛ مانند: چینی، بدل چینی، چینی استخوانی، دیرگذاز و ... به کار گرفته می‌شود. هم‌چنین در تولید سرامیک‌های نوین و مهندسی، به خصوص ریخته‌گری مواد غیررسی، برای ساخت بدنه‌های اکسیدی (زیرکونیا، الومینا، منزیما و ...) و غیراکسیدی (سیلیکون کارباید و ...) اهمیت بهسزایی یافته است.

مزیت مهم دیگر در کاربرد گستردگی ریخته‌گری دوغابی، امکان تولید محصولاتی با شکل‌های پیچیده است؛ یعنی با تهیه‌ی قالب‌های چند تکه^۱ می‌توان قطعاتی با شکل‌های خاص را به سادگی تولید کرد. این روش به خصوص در ساخت قطعات گود و توخالی، که آن‌ها را به روش پرس و شکل دادن پلاستیک نمی‌توان تولید کرد، کاربرد یافته است.


اصلی‌ترین ضعف این روش، زمان بر بودن فرآیند است؛ برای مثال در پرس و یا روش‌های پلاستیک دستگاهی تا 20° قطعه را در دقیقه می‌توان شکل داد؛ در حالی که در ریخته‌گری دوغابی، بسته به ضخامت محصول، از چند دقیقه تا چند ساعت برای شکل دادن یک محصول وقت نیاز است. گرچه متخصصان با افزایش تعداد قالب‌ها تا حدودی این عیب را برطرف کرده‌اند.

أنواع ریخته‌گری دوغابی

شكل دادن ریخته‌گری دوغابی به دو بخش تقسیم می‌شود:


۱- بعضی قالب‌ها از 30° تکه هم ساخته شده‌اند.

الف) ریخته‌گری توخالی (Hollow casting): در این روش، دوغاب را در قالب گچی می‌ریزند و برای تشکیل جداره، به آن زمان کافی می‌دهند. در این صورت بعد از جذب آب دوغاب به وسیله‌ی قالب، ضخامت لایه به حد مطلوب می‌رسد و مازاد دوغاب تخلیه می‌گردد. بنابراین، قطعه حاصل شده از این روش به صورت توخالی شکل داده می‌شود. به همین دلیل گاهی به این روش ریخته‌گری تخلیه‌ای (Driant casting) نیز گفته می‌شود (شکل ۲-۱).

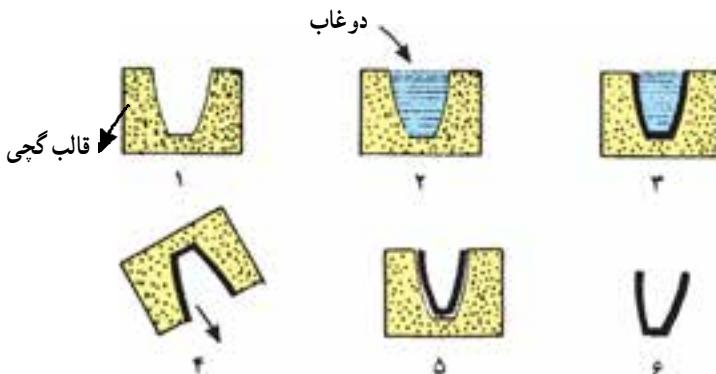

شکل ۱-۲- مرحله‌های ریخته‌گری دوغابی توخالی


گلدان، قندان، پارچ و قوری از محصولاتی هستند که به این روش شکل داده می‌شوند. پرکردن و تخلیه‌ی قالب ممکن است به صورت دستی یا با دستگاه‌های تمام اتوماتیک انجام شود.

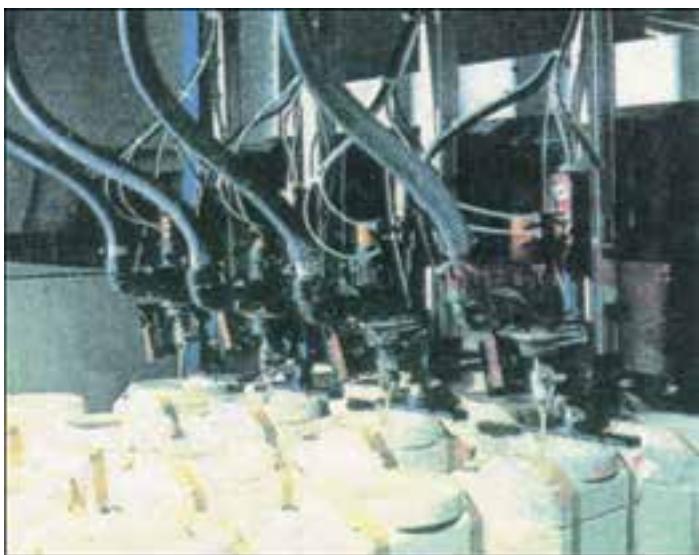

شکل ۲-۲- پرکردن قالب‌ها به صورت اتوماتیک انجام می‌گیرد.

ب) ریخته‌گری دوغابی توپر (Solid casting): شاید بتوان گفت شکل دادن به روش ریخته‌گری، در ابتدا صرفاً به منظور تولید قطعات توخالی ابداع گردیده اما بعدها در ساخت محصولات توپر نیز به کار رفته است. همان‌طور که در شکل ۲-۳ می‌بینید، در این روش تمامی دوغاب مصرف می‌شود.

محل ورود و تغذیه دوغاب

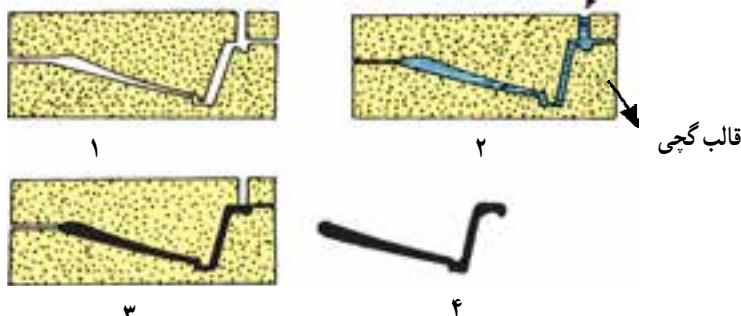

شکل ۲-۳ - مراحل ریخته‌گری دوغابی توپر

به عبارت دیگر، دوغاب برگشتی وجود ندارد. قطعه‌ای که با ریخته‌گری توپر شکل داده می‌شود، هرچه بزرگ‌تر باشد، به تغذیه‌ی بیش‌تری نیاز دارد، زیرا با جذب آب به وسیله‌ی قالب، حجم دوغاب کاهش می‌یابد. به همین منظور، قیف یا محفظه‌ای را برای تغذیه در بالای قالب قرار می‌دهند. اگر تغذیه با حجم کافی انجام نگیرد، سطح دوغاب در داخل قالب کاهش می‌یابد و شکل مورد نظر تأمین نمی‌شود. تذکر این نکته لازم است که همزمان با افزایش ضخامت محصول، زمان ریخته‌گری نیز زیاد می‌شود؛ مثلاً برای شکل دادن به قوری‌ای که به روش ریخته‌گری توخالی تهیه می‌شود و ضخامت جداره‌ی آن ۲ تا ۳ میلی‌متر است، به ۱۵ تا ۲۵ دقیقه وقت نیاز است. حال آن که در چینی بهداشتی، که بعضی از قسمت‌های آن به روش ریخته‌گری توپر تولید می‌شود، زمان لازم برای ایجاد بدنه‌ای به ضخامت ۱۰ تا ۱۱ میلی‌متر، حدود ۱/۵ تا ۲ ساعت است.

می‌توان گفت، زمان ریخته‌گری توپر عموماً طولانی می‌شود، زیرا ضخامت محصول آن زیاد است. نکته‌ی دیگر این که در چینی بهداشتی دو دیواره‌ی گچی خواهیم داشت که حدود ۱۰ تا ۱۱ میلی‌متر از یک دیگر فاصله دارند. با شروع ریخته‌گری، جداره‌ها از هر دو طرف تشکیل می‌شوند. با این توضیح که هرچه ضخامت این دو جداره زیادتر می‌شود، فضای بین آن‌ها کمتر می‌گردد تا جایی که این دو جداره در قسمت میانی به یک دیگر وصل می‌شوند.

از جمله مواردی که به این روش شکل داده می‌شوند بعضی از دیرگذازهای است. اما آن‌چه در

این مورد اهمیت یافته تهیه‌ی دوغاب با روش پرس و شکل دادن پلاستیک است. زیرا یک نواختن بیشتری را ایجاد می‌کند. با این روش مواد اولیه را به صورت دوغاب تهیه می‌کنند و سپس با کاهش مقدار آب، آن‌ها را به صورت گل یا پودر درمی‌آورند.

مروری بر روان‌سازی

همیشه آمده‌سازی دوغاب مناسب، از ترکیب رُسی، آسان نیست. چون اولاً نوع رس‌ها با یک دیگر تفاوت دارند؛ ثانیاً هنگامی که در مجاورت با مواد مختلف قرار می‌گیرند، واکنش متفاوتی از خود نشان می‌دهند. از طرف دیگر انتخاب مقادیر مختلف آب، واکنش جریانی دوغاب را شدیداً تغییر می‌دهد. در عین حال دوغاب آمده باید دارای خواص مناسبی باشد تا بتوان مخصوصی خوب با خواص مطلوب تولید کرد. باید اضافه کرد شرایط مطلوب برای دسترسی به دوغاب مناسب ریخته‌گری، از طریق تجربه و آزمایش به‌دست می‌آید.

گفته شد که تمامی تلاش‌ها باید در تدارک دوغایی با خواص مناسب باشد. روان‌سازها به کمک آمده‌اند تا بتوان دوغایی با درصد آب کم تر تهیه کرد. مقدار آب دوغاب، در وضعیت ثابت و در ابتدا، به نوع و مقدار ماده‌ی جامد بستگی دارد؛ برای مثال دوغاب‌هایی را مقایسه کنید که یکی حاوی مواد رسی و دیگری دارای مواد غیررسی باشد. طبیعی است که در وضعیت یکسان درصد آب لازم برای این دو با یک دیگر متفاوت است. دوغاب رسی برای روان شدن، به آب بیشتری نیازمند است.


کربنات سدیم و سیلیکات سدیم از جمله روان‌سازهای معدنی (غیرآلی) متدائل‌اند که در صنعت، کاربرد زیادی دارند. از روان‌سازهای دیگر می‌توان تری پلی‌فسفات سدیم را نام برد. روان‌سازهای آلی مانند پلی‌وینیل آمین، اتیلن آمین و پلی‌اکریلات سدیم، نیز بر همین اساس مورد استفاده قرار می‌گیرند.

عامل مهم در آمیز رُسی، حضور ذرات کلوئیدی^۱ رس است که با مواد شیمیایی افزوده شده واکنش می‌کنند. در واقع سیال بودن دوغاب به دافعه‌ی بین این ذرات بستگی دارد و کم ترین ویسکوزیته (بیشترین سیال بودن) را با شناخت میزان و نوع ذرات کلوئیدی می‌توان ایجاد کرد.

ذرات رس در آب باردار هستند اگر بین ذرات نیروی جاذبه وجود داشته باشد ذرات به هم متصل شده و سیالیت دوغاب کاهش می‌یابد. با افزودن روان‌سازها به دوغاب، بین ذرات رس نیروی دافعه پدید می‌آید که باعث افزایش سیالیت دوغاب (کاهش ویسکوزیته) می‌شود.

۱- تعریف کلوئید: یک سیستم کلوئیدی به صورت یک فاز دیسپرز (بخش شده) که حداقل یک بعد آن دارای اندازه بین ۱ نانو تا ۱ میلی‌متر در یک سیستم مایع باشد. مثلاً سیستم ذرات کلوئیدی رس در سیستم آب.

به نمودار ۴-۲ توجه کنید. منحنی A مربوط به دوغایی با $7/5$ درصد رس بوده و دوغاب B دارای 15 درصد رس است. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، دوغایی که مقدار رس آن بیشتر است، می‌تواند به ویسکوزیته‌ی کمتری (سیال بودن بیشتری) دست یابد. گرچه به مقدار روان‌ساز بیشتری نیازمند است؛ یعنی کمترین ویسکوزیته‌ی یا بیشترین سیال بودن برای دوغاب A با حدود $35/0\%$ روان‌ساز و در مورد دوغاب B با $8/0\%$ روان‌ساز ایجاد می‌شود، اما دوغاب B بهتر روان می‌گردد؛ یعنی به ویسکوزیته‌ی کمتری دست می‌یابد.

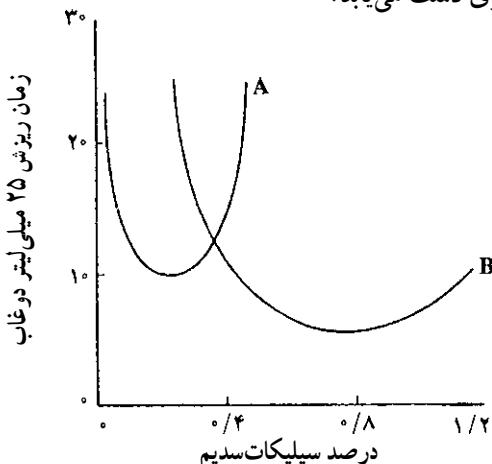

نمودار ۴-۲- منحنی تغییرات ویسکوزیته (زمان ریزش) دونوع رس بر حسب مقدار سیلیکات سدیم

روان‌سازهای غیرآلی دیگری مانند آلومینیات سدیم به کار گرفته شده‌اند، اما این روان‌سازها، دو عیب مشخص دارند که کاربرد آن‌ها را محدود می‌کند:

نخست این که باعث ورود قلیایی‌ها به دوغاب می‌شوند و می‌دانید که قلیایی‌ها نقطه‌ی ذوب سیستم را کاهش می‌دهند و دیگر آن که بعضی نمک‌ها، به خصوص نمک‌های سدیمی در مجاورت قالب گچی، تشکیل سولفات سدیم می‌دهند که در آب محلول هستند. در نتیجه موجب تجزیه‌ی قالب گچی می‌شوند و عمر آن‌ها را کاهش می‌دهند.

در مصرف روان‌سازهای آلی، این عیوب مشاهده نمی‌شود. به خصوص این که روان‌سازهای آلی هنگام خشک شدن و پختن از بدن خارج می‌شوند و هیچ خاکستری از خود به جای نمی‌گذارند. به هر حال، باید اذعان کرد که روان‌سازهای آلی ضمن این که گران‌اند هنگام مصرف بوی نامطبوعی ایجاد می‌کنند.


امروزه در صنایع سرامیک از روان‌سازهای آلی استفاده می‌شود. در نمودار ۵-۲ اثر افزودن

روان‌سازهای مختلف بر روی سیال بودن دوغاب نشان داده شده است.

همان‌طور که در نمودار دیده می‌شود با افزودن هر نوع روان‌ساز ویسکوزیته به تدریج کاهش می‌یابد؛ یعنی دوغاب سیال‌تر می‌گردد. اما اگر درصد روان‌ساز، مصرف شده از حد معینی بیش‌تر شود مجدداً ویسکوزیته زیاد می‌شود؛ یعنی، با کاربرد بیش از حد روان‌ساز، مجدداً سیال بودن دوغاب کاهش می‌یابد.

معمولًاً مقدار روان‌سازی که به دوغاب، بر حسب وزن خاک خشک، اضافه می‌شود، حدود ۲/۰ تا ۵/۰ درصد است.

سیلیکات‌سدیم در نمودار ۵-۲ بیش‌ترین اثر را بر سیالیت دارد؛ یعنی با استفاده از سیلیکات‌سدیم می‌توان به ویسکوزیته کم‌تری دست یافت.

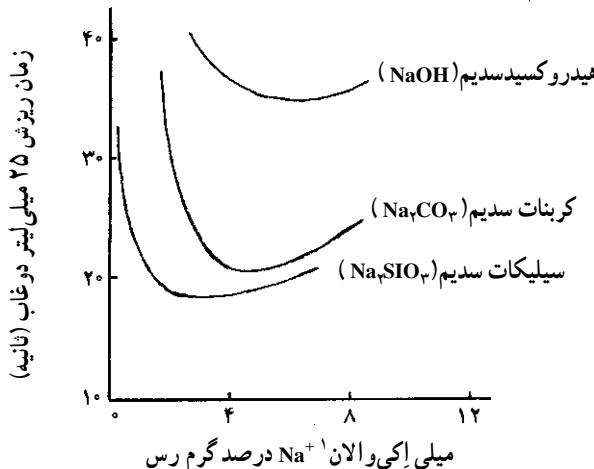

نمودار ۵-۲— منحنی تغییرات ویسکوزیته (زمان ریزش) بر حسب نوع روان‌ساز مصرفی

خاطرنشان می‌شود هر نوع رسی با یک نوع روان‌ساز بهترین نتیجه را می‌دهد. گاهی برای یافتن بهترین سیالیت مخلوطی از دو یا چند روان‌ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به مطالب گفته شده، همیشه تهیه‌ی دوغاب با خواص جریانی مطلوب به سادگی مقدور نیست، زیرا هم در آب و هم در خاک‌های معدنی یون‌های فلوکولانت^۱ یافت می‌شود که بر روان‌سازی اثر منفی می‌گذارند.

۱- اکی‌والان ظرفیت تبادل یونی عبارت است از اکی‌والان یون‌های قابل تعویض به ازای جرم یا حجم واحد ماده مبادله کننده یون.

۲- موادی که سبب فلوکولاسیون (بستن) دوغاب می‌شوند و ویسکوزیته‌ی آن را زیاد می‌کنند.

در جدول ۲-۱ روانسازهای متدالوی صنعت سرامیک را مشاهده می‌کنید.

جدول ۲-۱-روانسازهای متدالوی صنعت سرامیک

روانسازهای غیرآلی (معدنی)	روانسازهای آلی
کربنات سدیم	پلی اکریلات سدیم
سیلیکات سدیم	پلی اکریلات آمونیم
بورات سدیم	سیترات سدیم
تری پلی فسفات سدیم	تارتارات سدیم
	پلی سولفونات سدیم
	سیترات آمونیم

ویژگی‌های دوغاب روانسازی شده

دوغاب روانسازی شده، باید تقریباً واکنش ثابتی از خود نشان دهد. بنابراین، لازم است مبنای وجود داشته باشد که با اندازه‌گیری آن‌ها بتوان به خواص جربانی دوغاب بی‌برد. این عوامل عبارت‌اند از :

۱- درصد آب دوغاب،

۲- ویسکوزیته‌ی دوغاب،

۳- وزن لیتر یا دانسیته‌ی دوغاب،


۴- (pH) دوغاب.

۱- درصد آب دوغاب: ترجیح داده می‌شود مقدار درصد آب دوغاب به حداقل برسد. از این‌رو، جنس «آمیز» انتخاب شده با اهمیت خواهد بود. هر چه میزان مواد رُسی «آمیز» افزایش یابد، دوغاب به آب بیشتری، نیازمند است. اما از دیگر سو، افزایش مواد رُسی، قابلیت روانسازی دوغاب را بهبود می‌بخشد. محدوده‌ی درصد آب برای دوغاب‌ها، مطابق جدول ۲-۲ است.

جدول ۲-۲

درصد آب بر مبنای تر	نوع آمیز
۱۶-۱۸	فابر کلی
۲۰-۲۲	استون ور
۲۳-۲۸	ارتمن ور و چینی نرم
۲۸-۳۰	چینی سخت
۵۰	چینی استخوانی (بدون دی فلوکولانت)
۳۵	چینی استخوانی (با دی فلوکولانت)

طبعی است این ارقام با تغییر جنس و اندازه‌ی ذرات آن‌ها، اندکی تغییر می‌یابد. هرچه درصد آب کاهش یابد، سرعت ریخته‌گری زیادتر و زمان آن کوتاه‌تر می‌شود. هم‌چنین انقباض و زمان خشک شدن قطعه نیز کاهش می‌یابد و همان‌طور که می‌دانید در مجموع هزینه‌ی تولید نیز پایین می‌آید.

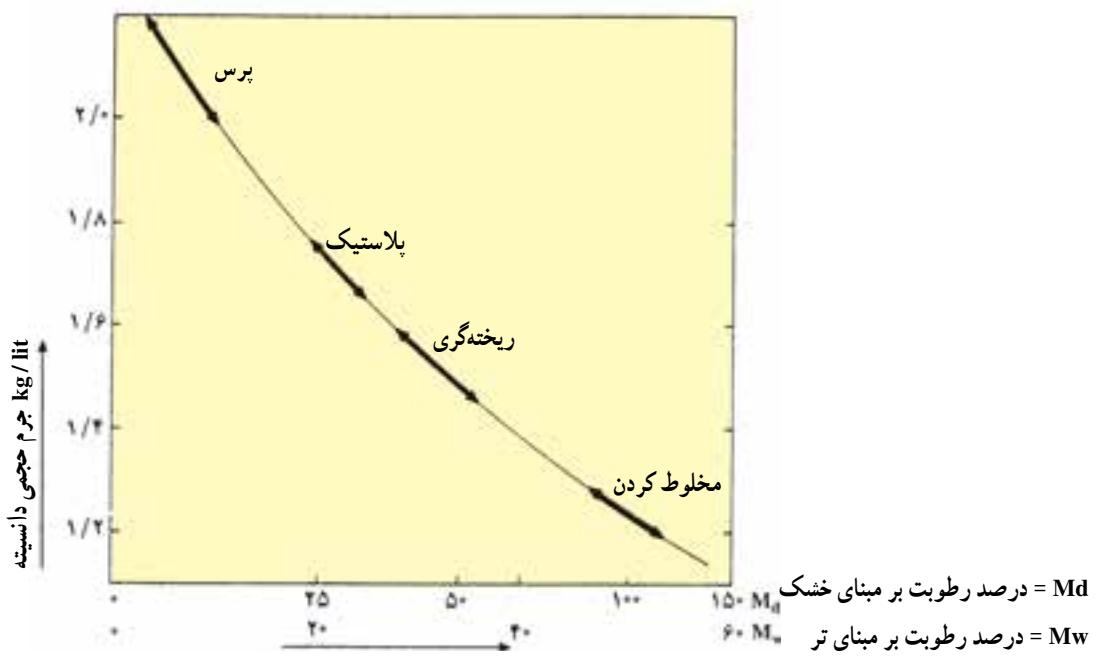

نمودار ۲-۶— درصد آب دوغاب بدنه برای ریخته‌گری دوغابی بین ۲۷ تا ۳۵ مقدار است.

۲- ویسکوزیته دوغاب : ویسکوزیته عکس سیال بودن است. دوغاب مناسب برای ریخته گری باید دارای ویسکوزیته مناسبی باشد. افزایش درصد آب و انتخاب نوع و مقدار روانساز، بر روی ویسکوزیته تأثیر می گذارد. به خصوص با استفاده از روانساز مناسب، بدون این که مقدار آب افزایش یابد، می توان کاهش چشم گیری در ویسکوزیته دوغاب ایجاد کرد. معمولاً ویسکوزیته دوغاب چینی حدود ۴ تا ۵ پواز (دسی پاسکال ثانیه) است. اگرچه در عمل بیشتر از ویسکوزیته ریزشی برای سنجش سیالیت مناسب استفاده می شود.

اندازه هی ویسکوزیته به دو روش صورت می گیرد :

الف - روش غیر مستقیم : در این روش، حجم مشخص از دوغاب را (مثلاً ۱۰۰cc) در ظرفی به شکل قیف با ابعاد مشخص (ویسکوزیتمتر ریزشی) می ریزند؛ سپس زمان خروج دوغاب از قیف را اندازه گیری می کنند. هرچه ویسکوزیته دوغاب کمتر باشد، زمان بدست آمده نیز کمتر خواهد بود. هر چند زمان ریزش دوغاب (t) واحد ویسکوزیته نیست، به طور غیرمستقیم نشان دهنده ویسکوزیته (نا روانی) دوغاب است. ضمن این که هرچه زمان ریزش کمتر باشد دوغاب روانتر است.

ب - روش مستقیم : در این روش دوغاب آماده را کاملاً به هم می زنند؛ سپس آن را زیر دستگاه ویسکوزیتمتر چرخشی قرار می دهند. این دستگاه دارای میله ای است که به انتهای آن یک صفحه ای مدور وصل شده است. این صفحه در داخل دوغاب به چرخش درمی آید. هرچه دوغاب سفت تر باشد، چرخش صفحه کنترل می شود و نیروی لازم برای چرخش افزایش می یابد. با اندازه گیری مقاومت دوغاب در مقابل چرخش ویسکوزیته دوغاب مستقیماً به دست می آید (شکل ۲-۷).



شکل ۲-۷- ویسکوزیتمتر چرخشی

۳- دانسیته دوغاب : سومین فاکتور قابل اندازه گیری دوغاب، دانسیته یا وزن لیتر آن است. در یک ظرف یک لیتری که قبل از وزن شده، دوغاب ریخته می شود؛ سپس وزن ظرف حاوی دوغاب محاسبه می شود. از تقسیم وزن دوغاب به حجم آن (یک لیتر)، دانسیته ای آن بدست می آید. هرچه درصد مواد جامد بیشتر باشد، دانسیته ای آن بیشتر خواهد بود. معمولاً دانسیته دوغاب بدنی چینی بین ۱/۶ تا ۱/۸ گرم بر سانتی متر مکعب است. حال آن که معمولاً دانسیته دوغاب لعاب بین ۱/۳ تا ۱/۶

گرم بر سانتی متر مکعب قرار دارد و دانسیته‌ی مناسب دوغاب لعب متناسب با روش اعمال لعب بر بدن (ریزش، اسپری یا غوطه‌وری) تعیین می‌گردد.

۴—(pH) دوغاب: حل شدن نمک‌های مختلف در دوغاب، اثر مستقیمی بر روی اسیدیته یا پی‌هاش سیستم دارد، برای مثال فلوكولاسیون در پی‌هاش‌های کم، اتفاق می‌افتد؛ حال آن که دی‌فلوکولاسیون در محدوده‌ی پی‌هاش (بین ۶ تا ۸) روی می‌دهد؛ بنابراین، با اندازه‌گیری پی‌هاش دوغاب به وسیله‌ی پی‌هاش متر، از نظر تجربی می‌توان بسیاری از خصوصیات دوغاب را بررسی کرد. پس از شناخت فاکتورهای قابل اندازه‌گیری دوغاب، ویژگی دوغاب مناسب برای ریخته‌گری را از نظر تجربی می‌توان چنین بیان کرد:

هنگامی که دوغاب بدن به وسیله‌ی همزن شیشه‌ای به هم زده می‌شود، باید پشت همزن شیار ایجاد شود، ولی بهزودی محو گردد. هم‌چنین اگر همزن از دوغاب بیرون کشیده شود، باید دوغاب از اطراف آن به صورت یک پارچه فرو بریزد (قطره قطره نچکد). در ضمن دوغاب باید برای مدتی به حال خود گذاشته شود (حدود ۲۴ ساعت) و رویه نبندد و در صورت رویه بستن باید در اولین همزدن‌ها، این رویه مجدداً در دوغاب حل شود. در نهایت باید گفت: دوغاب باید به سادگی ته‌نشین شود و رسوب کند.

برای رسیدن به حدمطلوب در دوغاب، عموماً آن را دست کم به مدت ۲ ساعت هم می‌زنند؛ سپس آن را ۲۴ ساعت به حال خود باقی می‌گذارند، زیرا زمان، اثر مطلوبی بر روی بروز خواص ثابت در دوغاب دارد. این خاصیت کهنگی نام دارد که در سرامیک از اهمیت خاصی برخوردار است. پس از طی این مراحل، آزمایش‌هایی بر روی دوغاب انجام می‌گیرد و در صورت مثبت بودن نتایج، برای مصرف به سالن‌های ریخته‌گری ارسال می‌شود.

تشکیل جداره

هنگامی که دوغاب در تماس با قالب گچی قرار می‌گیرد، به دلیل جداره تشکیل می‌شود:

۱—**جدب آب** دوغاب به وسیله‌ی قالب گچی: به دلیل وجود تخلخل و لوله‌های مویین در قالب گچی، آب دوغاب لایه‌ی مجاور قالب به سرعت جدب می‌گردد و لایه‌ای از گل سفت بر روی جداره تشکیل می‌شود. این پدیده چگونه اثبات می‌شود؟

اگر این دوغاب در یک قالب متخلخل غیرگچی (مانند یک بدنی سفال) ریخته شود، به سبب جدب آب قالب متخلخل، باز هم بر روی بدنی قالب، جداره تشکیل می‌شود.

۲- تعویض یونی: هنگامی که دوغاب در تماس با جداره قالب گچی قرار می‌گیرد، در واقع یون کلسیم موجود در گچ وارد دوغاب می‌شود، آن را «فلوکوله» می‌کند؛ یعنی، در محل تماس، فلوکولاسیون رخ می‌دهد که منجر به تشکیل جداره می‌گردد.


باید تأکید کرد که این پدیده، مهم‌ترین دلیل تشکیل جداره در قالب گچی در لحظات اولیه است. در ادامه با گذشت زمان، مکانیسم افزایش ضخامت جداره، بیشتر همان جذب آب بهوسیله‌ی قالب است. یک آزمایش ساده موارد مطرح شده را ثابت می‌کند. اگر یک ظرف شیشه‌ای را که با محلول سولفات کلسیم^۱ پرشده است، تخلیه و خشک کنید، بر روی جداره ظرف شیشه‌ای که جذب آب ندارد یک لایه‌ی نازک سولفات کلسیم بر جای می‌ماند. حال با ریختن دوغاب سرامیکی در داخل آن، پس از مدتی، هنگامی که دوغاب تخلیه شود مشاهده می‌کنید که لایه‌ای نازک از گل، اما محکم بر روی جداره شیشه‌ای تشکیل شده است. حال آن که هیچ گونه جذب آبی صورت نگرفته است.

به نظر شما دلیل تشکیل این جداره چیست؟ در پاسخ می‌توان گفت تشکیل این لایه‌ی سخت، به دلیل وجود ذرات سولفات کلسیم بر روی جداره شیشه است و همین باعث فلوکولاسیون دوغاب در سطح ظرف می‌شود.

رابطه‌ی تشکیل جداره با زمان و قالب: اگر زمان نگاهداری دوغاب در قالب افزایش یابد، ضخامت جداره تشکیل شده نیز زیادتر می‌شود. اما این نوعی رابطه‌ی خطی نیست. در واقع سرعت ریخته‌گری در ابتدای فرآیند زیاد است، اما هرچه ضخامت جداره بیشتر شود، سرعت ریخته‌گری کندر می‌گردد. این بدان معنی است که گرچه افزایش زمان ریخته‌گری، ضخامت قطعه را زیاد می‌کند، اما سرعت تشکیل جداره را به تدریج می‌کاهد.

از سوی دیگر، قالب، در تشکیل جداره و ضخامت آن بسیار تأثیرگذار است. هرچه مقدار آب در ساخت قالب گچی بیشتر باشد، قالب پس از خشک شدن، تخلخل و لوله‌های مویین بیشتری خواهد داشت. پس انتظار می‌رود ریخته‌گری با قالبی که درصد تخلخل بیشتری دارد، سریع‌تر انجام گیرد؛ یعنی در یک زمان مساوی جداره تشکیل شده در قالب با تخلخل بیشتر، ضخیم‌تر باشد (نمودار ۸-۲).

۱- گچ همان سولفات کلسیم آبدار $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ است.

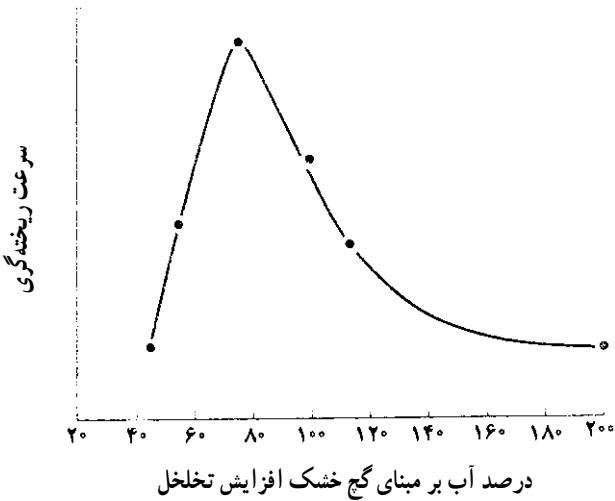

نمودار ۸-۲- منحنی تغییرات سرعت ریخته‌گری (ضخامت) بر حسب درصد آب قالب

توجه کنید: اگر درصد آب لازم برای ساخت قالب گچی از حد معینی (۹۵ درصد) بیشتر شود، مجدداً سرعت ریخته‌گری کاهش می‌یابد. چون قدرت مکش لوله‌های مویین کمتر می‌شود. درصد آب لازم برای ساخت قالب‌های معمولی، بین ۹۵ تا ۷۵ درصد وزن خشک گچ است؛ یعنی برای ۱۰۰ گرم گچ، بین ۷۵ تا ۹۵ گرم آب احتیاج است.

عیوب ریخته‌گری دوغابی و راه‌های برطرف کردن آن‌ها: بعضی از عیوب، فقط در قطعاتی مشاهده می‌شوند که از ریخته‌گری دوغابی تهیه می‌گردند. این عیوب عبارت‌اند از:

۱- دایره دایره شدن (ایجاد دواير)

۲- خط درز

۳- سوراخ‌های سنجاقی

۴- لکه یا خال ریخته‌گری

۱- دایره دایره شدن (ایجاد دواير): در صورتی که در ریختن دوغاب به داخل قالب توقفی پیش آید، پس از خارج شدن قطعه از قالب در محل تماس دوغاب با قالب گچی، خطوط دایره شکلی دیده می‌شود که پس از پخت جلای شیشه‌ای می‌یابد و احتمال دارد در صورت اعمال لعاب شفاف (ترانس) پس از پخت لعابی این دواير دیده شوند. به این عیب، عیب دایره دایره شدن می‌گویند. این پدیده، با زیاد شدن قدرت جذب آب قالب، تشدید می‌شود. برای آن می‌بايست ریختن دوغاب در قالب با سرعت یکنواخت و بدون توقف صورت گیرد.

شاید بتوان گفت که دلیل اصلی بروز این عیب، ترکیب «آمیز» بدن است؛ به خصوص اگر در آن میکا وجود داشته باشد. چون میکا به صورت یک لایه فوکانی از سایر اجزای دوغاب جدا می‌شود و هنگام ریختن در قالب، رویه‌ی بدن را تشکیل می‌دهد. به طور کلی با کاهش یا حذف میکا، هم‌چنین کاهش ذرات کلوئیدی این عیب را می‌توان برطرف نمود.

۲- عیب خط درز: بیشتر قالب‌هایی که در ریخته‌گری دوغابی استفاده می‌شوند، چند تکه هستند؛ بنابراین، به هنگام تشکیل جداره، مقدار کمی دوغاب به داخل درزها نفوذ می‌کند، درنتیجه با باز کردن قالب، زوایدی بر روی جداره‌ی درزها به صورت برجسته باقی می‌ماند. این عیب در بدن‌های بدل‌چینی به سادگی و به وسیله‌ی کاردک و اسفنج مرطوب برطرف می‌شود، اما در بدن‌های چینی سخت، این عیب حتی بعد از پخت نیز آشکار می‌شود و به سادگی رفع نمی‌شود.

دلیل این موضوع، جهت‌گیری ذرات است. در بدن‌های چینی استخوانی، در صورتی که در حین ریخته‌گری به محل درزها ضربه زده شود، این جهت‌گیری در درزها به صورت اتفاقی خواهد بود و این عیب کاهش می‌باید. به شرط این که در مرحله‌ی پرداخت کاری (در حالت نیمه‌عادی) زواید به خوبی پاک شده باشند، اما منحصراً در بدن‌های چینی سخت می‌توان پرداخت کاری خط درز را بعد از پخت پیسکویت و به وسیله‌ی چرخ سنباده انجام داد تا اثر آن پس از پخت مشاهده نشود.

۳- عیب سنجاقی: گاهی بر روی سطوح بدن‌های ریخته‌گری شده، سوراخ‌هایی به اندازه‌ی ته‌سنjac بر روی بدن (بدون لعب) مشاهده می‌شود. این عیب به دلیل حبس حباب‌های ریز هوا در دوغاب است، هنگامی که این حباب‌ها در سطوح خارجی بدن قرار گرفته باشند. بنابراین، هر عامل ایجاد کننده‌ی حباب در دوغاب باعث بروز این عیب می‌گردد. ویسکوزیته‌ی زیاد دوغاب و هم‌زدن سریع، آن دلایل بروز این پدیده‌اند.



۴- لکه یا خال ریخته‌گری: به علت تخلیه نامناسب دوغاب و ماندن قطره در ته قطعه عیب لکه یا خال ریخته‌گری بوجود می‌آید که با تخلیه تحت زاویه ۴۵° دوغاب از قالب می‌توان از این عیب جلوگیری نمود و یا در برخی موارد اولین قطره دوغاب در تماس با قالب گچی سریع خشک شده و یک لکه یا برآمدگی در ته قطعه ایجاد می‌نماید که با آرامی و یک‌نواخت ریختن دوغاب از این عیب هم می‌توان جلوگیری کرده و یا آن را به حداقل رساند.

برای جلوگیری از بروز این عیب، می‌توان هنگام ریختن دوغاب، ظرف دوغاب را با فاصله‌ی نزدیک‌تری به قالب نگه داشت و یا در صورت امکان هنگام ریختن دوغاب، قالب را چرخاند.

ویژگی‌های دوغاب برگشتی

گفته شد در ریخته‌گری توالی، دوغاب مازاد تخلیه می‌شود. دوغاب‌های تخلیه شده از نظر درصد آب، دانسیت و ویسکوزیت دست‌خوش تغییراتی شده‌اند. بنابراین، برای استفاده‌ی مجدد از آن‌ها، می‌توان با جمع کردن آن‌ها در یک حوضچه، نسبت به تنظیم مجدد آن‌ها اقدام کرد.


یکی از مهم‌ترین تغییراتی که ممکن است در دوغاب برگشتی روی دهد، وارد شدن یون کلسیم (Ca^+) از طریق قالب گچی است که دوغاب را فلوكوله می‌کند. اثر این یون‌ها را می‌توان با افزودن حداقل $1/10$ درصد برمبنای خشک، کربنات‌باریم از بین برد. به این واکنش دقت کنید:

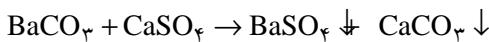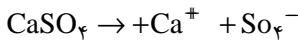

در نتیجه، یون مزاهم کلسیم (Ca^+) ناشی از سولفات کلسیم با کربنات‌باریم واکنش داده و به صورت کربنات کلسیم رسوب می‌کند. بنابراین، اثر مخرب یون‌های فلوكوله کننده از بین می‌رود؛ ترکیبات تشکیل شده (کربنات کلسیم و سولفات‌باریم) در آب نامحلول هستند.

گچ و قالب‌های گچی


گچی که در صنعت سرامیک استفاده می‌شود، سولفات کلسیم با نیم‌مول آب است ($\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$)، CaSO_4 و از پخت سنگ گچ به دست می‌آید، که مینرال عمدی آن ژیپس ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) است. دمای لازم برای این عمل، بین 12° تا 18° سانتی‌گراد است.

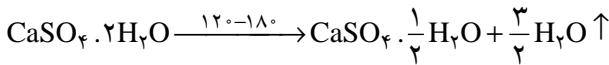

در تولید گچ قالب‌سازی، باید بسیار دقت نمود تا محصول از نظر ترکیب و ناخالصی، در حد مطلوب باشد.

بهترین نوع گچ، گچ α نام دارد که نسبت به نوع β خواص بهتری را دارد. اما به دلیل گرانی، روش تولید گچ مورد مصرف در صنایع سرامیک مخلوطی از β و α است که البته درصد بیش‌تری از آن را β تشکیل می‌دهد. در فرآوری گچ، فاز α ویژگی‌های خوبی مانند استحکام بالا، اندازه‌ی کریستال‌های درشت تر و تبلور بیش‌تر از خود نشان می‌دهد. اما در گچ مصرفی برای ریخته‌گری دوغایی حضور هر دو فاز α و β به صورت مخلوط نتایج بهتری ارائه می‌دهد.

می‌دانیم که مخلوط حاصل از گچ و آب به تدریج سفت می‌شود؛ این عمل را «گیرش گچ» می‌گویند. در واقع، گچ در مجاورت آب مجدداً با جذب آب به صورت بلورهای ژیپس متابور می‌شود. این واکنش گرمایز است.

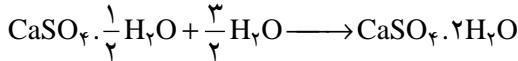

در حقیقت با این عمل کریستالیزاسیون رخ می‌دهد و به هنگام تبلور، بلورهای سوزنی شکل ژیپس در هم فروند و یک توده‌ی سخت و محکم را تشکیل می‌دهند. سرعت گیرش گچ، بسته به نوع ماده‌ی اولیه و شرایط تشکیل محصول، متفاوت است. اما می‌توان با مواد افزودنی، گیرش آن را سرعت بخشدید یا کند کرد.

برخی افزودنی‌ها به دوغاب گچ موجب کندشدن یا تسریع گیرش می‌شوند، سریشم، بوراکس و برخی چسب‌های آلی کندکننده و سولفات، نیترات و کلرید پتانسیم تسریع کننده‌ی گیرش گچ‌اند. با مروری بر درس‌های گذشته درمی‌یابید که در ساخت سرامیک‌ها، چه در روش پلاستیک و چه ریخته‌گری دوغایی، از قالب‌های گچی استفاده فراوانی می‌شود؛ بنابراین، گچ و قالب‌های گچی در صنعت سرامیک اهمیت بسیار زیادی دارند.

ویرگی‌های قالب مناسب برای ریخته‌گری دوغایی با قالبی که در روش پلاستیک دستگاهی به کار گرفته می‌شود، متفاوت است، بنابراین، می‌توان به این نکات اشاره کرد:

- ۱- قالب‌های مورد استفاده در ریخته‌گری دوغایی باید تخلخل بیشتری داشته باشند.
- ۲- در شکل دادن پلاستیک دستگاهی، قالب‌ها باید استحکام بیشتر و در نتیجه تخلخل کم‌تری داشته باشند.

۳- در ساخت قالب‌های اصلی و مادر باید کم‌ترین تخلخل در نظر گرفته شود. چون در این نوع قالب‌ها، تراکم و استحکام بالا بسیار مورد توجه است.

هر قالب گچی برای روش پلاستیک دستگاهی حدود ۳۰ درصد تخلخل دارد و عمر مفید آن حدود ۲۰ سیکل در تولید است، اما در ریخته‌گری دوغایی درصد تخلخل حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است و بسته به نوع محصول بین ۵۰ تا ۶۰ سیکل در تولید به کار می‌روند. از گچ ساختمانی نمی‌توان در ساخت قالب‌های سرامیکی استفاده کرد زیرا از نظر نوع فاز، خلوص و خواص فیزیکی مناسب نیست. گچ قالب‌سازی در شرایط کنترل شده‌ای تولید می‌شود تا ویرگی‌های لازم را داشته باشد.

کاربرد روش ریخته‌گری دوغابی در صنایع مختلف سرامیک

تا به حال با اهمیت و کاربرد روش ریخته‌گری دوغابی در تولید انواع محصولات سرامیکی آشنا شده‌اید. قوری، قندان، گلدان، چینی‌های بهداشتی، حتی فنجان و دیرگذازها و ... از جمله محصولاتی هستند که به این روش تولید می‌شوند. امروزه ریخته‌گری دوغابی با مواد غیر رسی، در صنایع نوین سرامیک، اهمیت بهسازی یافته است. معمول این است که آلومینا، سیلیکا، منیزیا، کاربید سیلیسیم و نظایر آن را با مواد افزودنی مناسب به صورت دوغاب در می‌آورند، سپس دوغاب حاصل شده را در یک قالب متخلخل، مانند گچ، می‌ریزند و بدین ترتیب محصول موردنظر را شکل می‌دهند. بخش عمده‌ای از سرامیک‌های نوین و ریخته‌گری دوغابی (غیر رسی) ساخته شده‌اند.



شکل ۲-۹. بوته‌های آلومینایی که به روش مهندسی که در صنایع پیشرفته‌ی امروز به کار می‌رond، با این روش تولید می‌شوند. بوته‌ها، لوله‌ها و شکل‌های خاصی از جنس آلومینا و کاربید سیلیسیم و کاست‌های نسوز (ساگار) کلاهک رادارهای پرنده نیز از جمله فرآورده‌هایی هستند که با این روش تولید می‌شوند.

در بعضی از این روش‌ها برای تهیه دوغاب به جای آب، از مایعات دیگری نظیر الکل و محلول‌های آلی استفاده می‌شود.

تنوع و گسترده‌گی کاربرد روش ریخته‌گری دوغابی در صنایع مربوط به سرامیک‌های نوین، روزبه روز در حال افزایش است و اهمیت آن بیشتر می‌شود.

مزایا و نقاط ضعف روش ریخته‌گری دوغابی

شاید بتوان گفت مهم‌ترین مزیت این روش، امکان تولید قطعات پیچیده است. با این توضیح که به وسیله‌ی گچ می‌توان از یک قطعه‌ی خاص، قالب‌های چند تکه تهیه کرد؛ سپس دوغاب تهیه شده را درون قالب ریخت و قطعات توخالی یا توبیر را تولید نمود؛ یعنی قطعاتی که امکان شکل دادن آن به وسیله‌ی دیگر روش‌ها وجود ندارد یا از نظر اقتصادی مقرن به صرفه نیست، زیرا ساخت قالب‌های فلزی، مشکل و پرهزینه است.

از طرف دیگر، باید گفت که در فرآیند شکل دادن به روش ریخته‌گری دوغابی، به تجهیزات و دستگاه‌های پیچیده و گران، نیازی نیست.

با این همه، این روش کاستی‌هایی نیز دارد. پیش‌تر گفته شد که مثلاً سرعت تولید آجر ساختمانی با روش اکستروزن به ۲۰۰۰۰ قالب در ساعت نیز می‌رسد و یا سرعت تولید یک فجان در روش رولر ۲۰ عدد در دقیقه است. حال آن که زمان لازم برای تشکیل جداره در قالب گچی حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه و در برخی موارد به ۱/۵ تا ۲ ساعت نیز می‌رسد.

بنابراین، «زمان بر بودن تولید به روش ریخته‌گری دوغابی» را می‌توان ضعف عمدی این روش بهشمار آورد. گرچه با افزایش تعداد قالب و روش‌های خاصی چون ریخته‌گری تحت فشار و چرخش قالب حین ریخته‌گری، می‌توان تا حدی سرعت تولید را در این روش بهبود بخشد.

از طرف دیگر، چون انقباض قطعاتی که از ریخته‌گری دوغابی تولید می‌شوند زیاد است، تنظیم ابعاد محصولات در این روش دشوار خواهد بود.

پرسش‌های فصل دوم

- ۱- مهم‌ترین مزیت روش ریخته‌گری دوغابی چیست؟
- ۲- انواع ریخته‌گری دوغابی کدام است؟
- ۳- دلایل استفاده از روان‌سازها را در دوغاب‌های ریخته‌گری بنویسید.
- ۴- انواع روان‌سازها را تقسیم‌بندی کنید و چند مثال بزنید.
- ۵- مقدار روان‌ساز مصرفی، بر حسب وزن خشک «آمیز»، عموماً چه قدر است؟
- ۶- فاکتورهای قابل اندازه‌گیری در یک دوغاب کدام‌اند؟
- ۷- چرا درصد آب کم‌تر در دوغاب ترجیح داده می‌شود؟
- ۸- وزن لیتر دوغاب‌های بدنه و لعب چینی در چه محدوده‌ای قرار دارد؟
- ۹- دلایل تشکیل جداره در قالب گچی را به تفصیل بیان کنید.
- ۱۰- عیوب ریخته‌گری دوغابی را نام ببرید.
- ۱۱- در یک دوغاب برگشتی چگونه می‌توان اثر افزایش یون کلسیم را از بین برد؟
- ۱۲- عوامل تسریع کننده و کندکننده‌ی در گچ را تعریف کنید و از هر کدام مثالی بزنید.
- ۱۳- نقش ریخته‌گری دوغابی را در صنایع نوین سرامیک بیان کنید.
- ۱۴- ضعف اصلی روش ریخته‌گری دوغابی چیست؟