


## پیچبری دستی

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم قلاویزکاری را بیان کند.
- ۲- شیوه‌ی کاربرد انواع قلاویز را توضیح دهد.
- ۳- مفهوم حدیده‌کاری را بیان کند.
- ۴- نحوه‌ی ساخت پیچ به وسیله‌ی حدیده‌ی دستی را توضیح دهد.
- ۵- با استفاده از حدیده و قلاویز دستی و بر طبق اندازه‌ی داده شده پیچبری کند.

شیار ایجاد شده است. از این شیارها برای خروج براده و روغن کاری نیز استفاده می‌شود. انتهای دنباله‌ی قلاویزهای دستی را معمولاً چهارگوش می‌سازند تا بتوان به وسیله‌ی قلاویزگردان حرکت دورانی آن را تأمین نمود.

**۱-۸- قلاویزکاری**  
عمل براده‌برداری از داخل مهره یا سوراخ قطعه‌ی کار به منظور ایجاد دنده را «قلاویزکاری» نامند.  
قلاویز را می‌توان به پیچی تشبیه کرد که در روی بدنه‌ی آن به منظور تأمین زاویه‌ی براده، هم‌چنین زاویه‌ی گوه، سه یا چهار

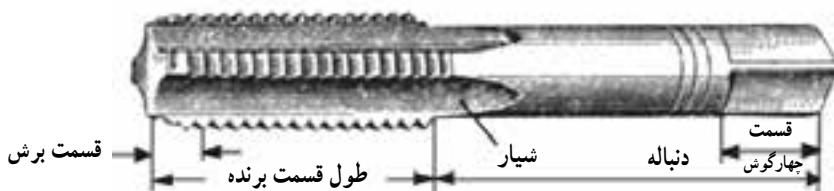

شکل ۸-۱

زاویه‌ی براده را در قلاویزهای معمولی، برای قلاویزکاری فولاد با استحکام متوسط در نظر گرفته‌اند؛ بنابراین، باید توجه داشت که از آن‌ها نمی‌توان برای قلاویزکاری تمام فلزات استفاده کرد؛ بهویژه فلزاتی که دارای جنس نرم و براده‌ی طویل هستند (مس، آلومینیم).

قلاویزکاری نیز نوعی براده‌برداری است؛ از این‌رو، هریک از دندانه‌های قلاویز باید به شکل گوه بوده زوایای آن بر حسب جنس کار انتخاب شود. در بعضی از قلاویزها زاویه‌ی آزاد وجود ندارد و در برخی دیگر، به وسیله‌ی پشت‌سایی دندانه‌ها، زاویه‌ی آزاد ایجاد می‌کنند.



زوایای اصلی لبه‌ی برنده برای قلاویزکاری مواد سخت


شکل ۸-۲

زاویه‌ی براده‌ای که معمولاً برای فلزات مختلف روی

قلاویزها ایجاد می‌کنند در جدول آمده است.

مقدار زاویه‌ی براده در قلاویزها	
زاویه‌ی براده٪	جنس کار
برنج، برتر، چدن سخت، فولاد با استحکام زیاد ۰ تا ۵	برنج، برتر، چدن سخت، فولاد با استحکام زیاد
۵ تا ۱۰	فولاد تا استحکام $\frac{N}{mm^2} 700$ ، چدن
۲۰ تا ۳۰	فلزات سبک براده‌ی بلند

زاویه‌ی شبیب قسمت برش در قلاویزهای پیش‌رو، میان‌رو و پس‌رو با هم مساوی نیستند و به گونه‌ی متفاوت انتخاب می‌شوند. قسمت برش هریک از قلاویزها برای شروع براده‌برداری هستند و به تدریج که به انتهای می‌رسند، دندانه‌ها را کامل می‌کنند.

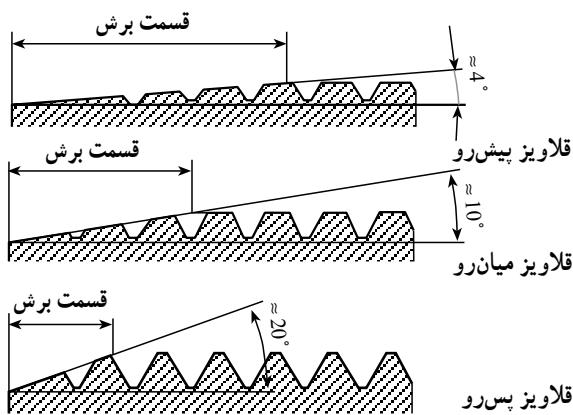


شکل ۸-۴

ترتیب استفاده از قلاویزها به این صورت است که ابتدا با قلاویز پیش‌رو (شماره‌ی ۱) براده‌برداری را شروع می‌کیم. این قلاویز در حدود ۵۵ درصد از حجم براده‌برداری را انجام می‌دهد. پس از آن از قلاویز میان‌رو (شماره‌ی ۲) استفاده می‌شود که این قلاویز شکل دندنه‌ها را تکمیل‌تر کرده کار براده‌برداری ۲۵ درصد دیگر را به‌عهده دارد.

سرانجام، با استفاده از قلاویز پس‌رو (شماره‌ی ۳) ۲۰ درصد بقیه‌ی براده‌برداری انجام می‌گیرد و دندانه‌ها کامل و پرداخت می‌شوند.


**۸-۲-۲- شرح و کاربرد انواع قلاویز**  
به دلیل وجود شیارهای براده، جان قلاویز ضعیف می‌شود و معمولاً قادر به تحمل نیروی برش در یک مرحله براده‌برداری نیست؛ از این‌رو، برای کم کردن نیروی برش، قلاویزها را در یک دست شامل سه قلاویز به نام‌های «پیش‌رو»، «میان‌رو» و «پس‌رو» می‌سازند.

برای شناخت این قلاویزها معمولاً روی دنباله‌ی قلاویز پیش‌رو یک خط و در میان‌رو دو خط و برای قلاویز پس‌رو سه خط ایجاد می‌کنند؛ اخیراً دنباله‌ی قلاویز پس‌رو را بدون علامت مشخصه می‌سازند.

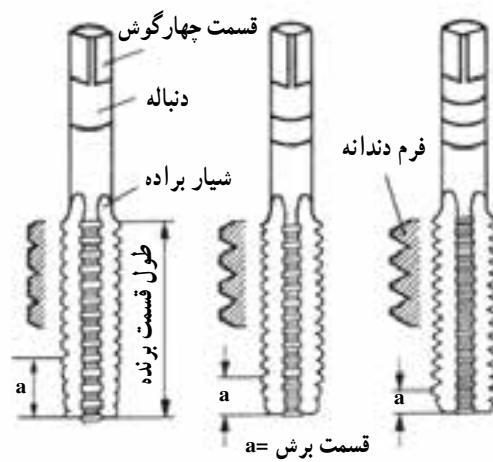


شکل ۸-۳

برای این‌که قلاویزها در شروع براده‌برداری به راحتی با کار درگیر شوند، قسمت ابتدایی آن‌ها را به صورت مخروطی می‌سازند و آنرا «قسمت برش» می‌نامند.

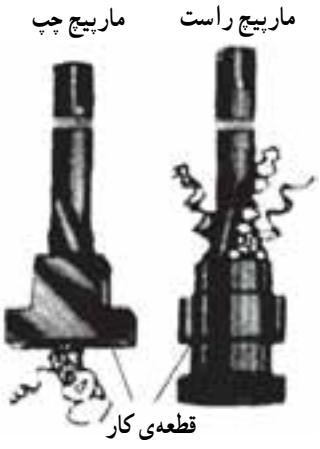

شکل ۶

فلاویزها را از جنس فولاد ابزار کریں دار یا فولاد آلیاژی در دو نوع «متریک» یا «اینچی» به صورت چپ گرد یا راست گرد می سازند که از آن ها برای تهیه مهره های چپ گرد و راست گرد استفاده می شود.

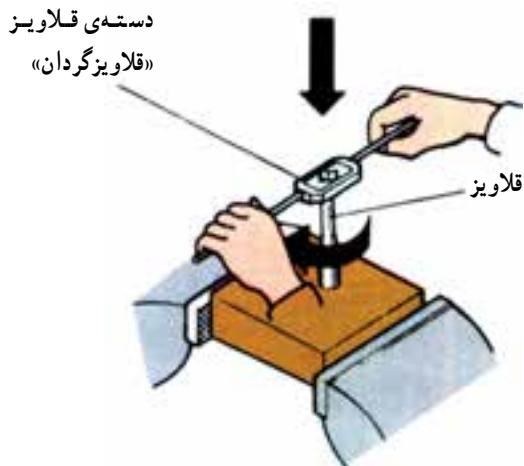

شکل ۷-۸


### **۳-۸- ساخت پیچ به وسیله‌ی دست**

**۱-۳-۸- تعریف:** ایجاد دنده روی میله را «ساخت پیچ» و ایجاد دنده در داخل سوراخ را «ساخت مهره» می‌گوییم. برای ساخت پیچ از وسیله‌ای به نام «حدیده» استفاده می‌کنیم. انتخاب حدیده باید با توجه به مشخصات نقشه باشد؛ مثلاً برای ساخت یک پیچ ۱۲ میلی‌متری از یک حدیده M12 استفاده می‌شود.

برای قلاویزکاری مهره‌های دندنه‌ی ریز و مهره‌هایی که دندانه‌ی آن‌ها از نوع پیچ لوله است، به دلیل کم بودن عمق دندانه، معمولاً از قلاویزهای استفاده می‌کنند که یک دست آن شامل دو عدد بوده به نام‌های «پیش رو» و «پس رو» معروف هستند.

برای قلاویزکاری ورق‌ها و قطعات کم‌ضخامتی (تا ضخامت ۱/۵ برابر قطر اسمی قلاویز) که سوراخ راه به در داشته باشند، از قلاویزهای دیگری استفاده می‌شود که دارای قسمت شروع برش طویل (در حدود نصف طول دندانه‌ها) بوده تمام قسمت‌های سه‌گانه‌ی قلاویزهای معمولی را در روی یک قلاویز جمع کرده‌اند. از مشخصات ظاهری این قلاویزها، طول بلند قسمت دندانه‌دار است. این قلاویزها به نام قلاویزهای مهره شناخته

در بعضی از آن‌ها ابتدای شیار براده را به‌طور مورب سنگ می‌زنند تا براده‌ای را که در قسمت جلو برداشته می‌شود به‌سمت سر قلاویز هدایت نماید. این قلاویزها دارای قسمت مخروطی کوتاه بوده زمان انعام کار را نیز کاهش می‌دهند.

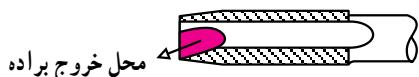

شکل ۸-۵

قلاویزها در دو نوع «دستی» و «ماشینی» ساخته می‌شوند. دنباله‌ی قلاویزهای ماشینی نیز استوانه بوده انتهای آن‌ها را به صورت چهارگوش یا به شکل زبانه‌دار می‌سازند.

امتداد شیارهای براده در قلاویزهای معمولی به موازات محور (مستقیم) بوده اما قلاویزهای دیگری نیز یافت می‌شوند که شیار براده‌ی آن‌ها مارپیچ است. اگر انحراف شیار براده‌ی این قلاویزها به‌سمت راست باشد، براده‌ها را به بیرون از سوراخ هدایت کرده و از آن‌ها برای قلاویزکاری سوراخ‌های ته بسته استفاده می‌شود. چنان‌چه جهت پیچش شیار قلاویز به‌سمت چپ باشد، براده‌ها را از انتهای سوراخ به خارج هدایت می‌کند (این حالت درباره‌ی قلاویزهای راست گرد صادق است). از این نوع قلاویزها می‌توان برای کارهای دستی یا ماشینی استفاده کرد.


در وسط حديده‌گردن محلی برای ثابت کردن حديده پیش‌بینی شده است.

به اين ترتيب که پس از قراردادن حديده در محل مخصوص به وسیله‌ی پیچ‌های جاسازی شده روی حديده‌گردن، حديده را کاملاً سفت می‌بنديم.

به هنگام حديده‌کاري در ابتداي کار باید با يك گونيا از عمودبودن کار به نسبت سطح حديده مطمئن شويم. برای جلوگيري از شکستن بی مورد دندانه‌های حديده، باید حديده را نیم دور به جلو حرکت دورانی داد و کمی به عقب برگرداند تا براده‌ها کوچک شود و روغن کاري بهی برنده‌ی حديده نيز امكان پذير گردد.

در موقع حديده‌کاري حتماً از مواد خنک‌کننده و روغن مناسب استفاده شود.

قطر ميله باید قبلًا به اندازه‌ی معين رسيد. توجه کنيد که قطر قطعه‌ی کار تقریباً به اندازه‌ی  $1/1$  گام از اندازه‌ی اسمی پیچ کوچک‌تر باشد؛ برای مثال، چنان‌چه گام پیچ  $2 \times 0/1 = 0/2$  میلی‌متر باشد قطر قطعه‌ی کار به اندازه‌ی  $2 \times 0/1 = 0/2$  میلی‌متر باشد. برای بهتر جافتادن حديده لازم است که سر قطعه‌ی کار را پخ بزنیم. اين پخ با زاویه‌ی  $30^\circ$  یا  $45^\circ$  درجه زده می‌شود (شکل ۸-۱۰).

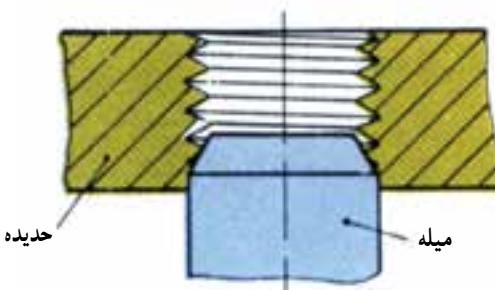

شکل ۸-۱۰

### ۱-۳-۸-۳- نکات ايسني و حفاظتی در پیچ‌بری

۱- برای جلوگيري از شکستن قلاویز، براده‌ها را نيز از داخل سوراخ خارج کنيد.

۲- در صورت گيردن قلاویز هیچ‌گونه نیروی اضافي برای درآوردن آن به کار نبرید و بلاfaciale با مری محترم مشورت نمایيد.


حديده‌ها در انواع مختلف «بدون شکاف» و «شکاف‌دار» ساخته می‌شوند.

در نوع شکاف‌دار از شکاف حديده برای تنظيم عمق بار استفاده می‌شود (شکل ۸-۸).




شکل ۸-۸

به منظور ايجاد گشتاور لازم برای چرخاندن حديده از وسیله‌ای به نام «حديده‌گردن» (دسته‌ی حديده) استفاده می‌كنيم (شکل ۸-۹).

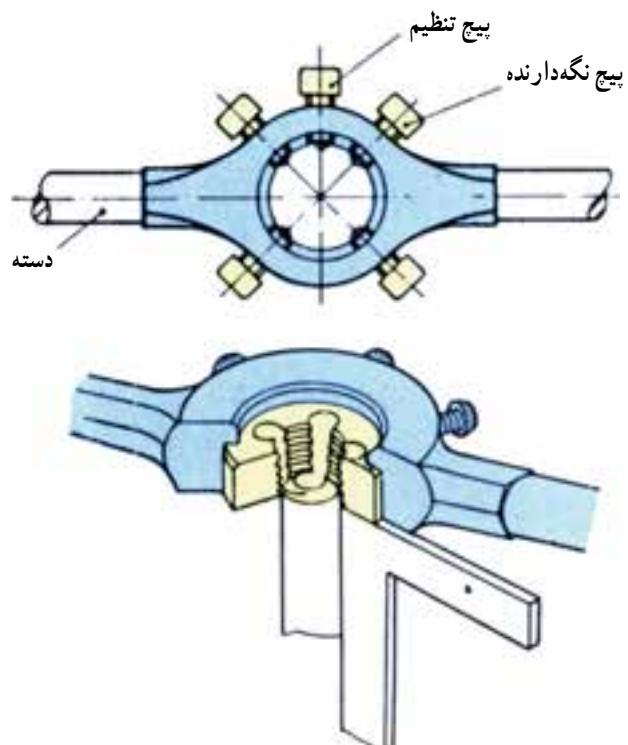

شکل ۸-۹

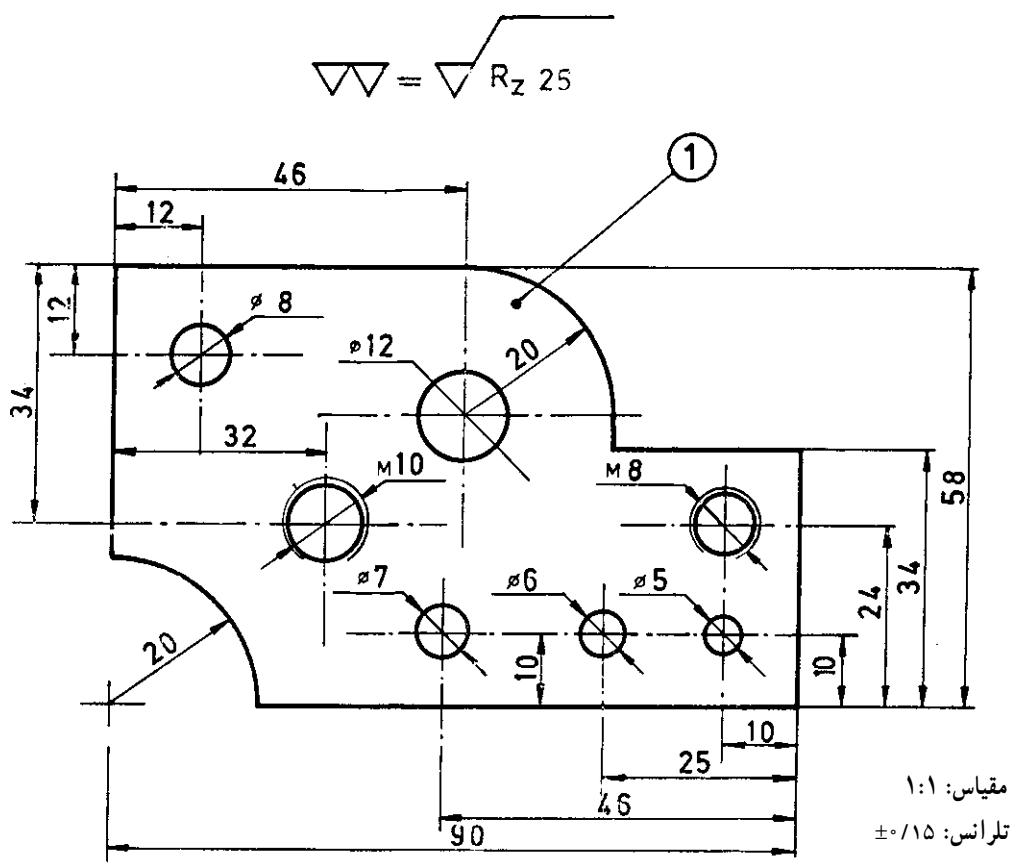

شکل ۸-۱۱

۲- طبق نقشه‌ی شکل ۸-۱۱ قلاویزهای مربوط به پیچ‌های

M8 و M10، روغن‌دان و قلاویزگردان آمده کنید.

۳- با استفاده از قلاویزهای پیش‌رو، وسط‌رو و پس‌رو با کمال دقت و استفاده از روغن‌کاری سوراخ‌ها را قلاویز بزنید.

۴- سوراخ‌های قلاویزشده و قطعات قلاویز را با نفت بشویید و خشک کنید.

#### ۴-۸- تمرین پیچ بری

۱- قلاویزکاری روی قطعه‌ی شماره‌ی ① که

در فصل هفتم، هفت سوراخ در آن ایجاد شده است.

روش کار:

۱- ابتداخزینه‌ای به اندازه ۴۵×۲ جهت هدایت

قلاویز، در سوراخ‌ها ایجاد کنید.


شماره	مشخصات قطعه‌ی کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی مواد اولیه	۹۰×۵۸×۹	St37		
ملحوظات								
شماره‌ی نقشه: ۸-۱۱	نام قطعه: قطعه‌ی تمرینی قلاویزکاری							
مدت:	هدف‌های آموزشی: قلاویزکاری قطعات فازی							

- سوهان کاری کنید.
- ۸- قطعه را برای سوراخ کاری خط کشی کنید و سنبه شان بزنید.
- ۹- قطعه را با متنه  $8/5 \phi$  سوراخ کاری نموده و هر دو طرف آن را خزینه کنید.
- ۱۰- قلاویزهای  $10 \times 45$  (و قلاویزگردان و روغن دان را آماده سازید.
- ۱۱- طبق روش گفته شده با استفاده از قلاویزهای پیش رو، وسط رو و پس رو مهره را قلاویز کاری کنید.
- ۱۲- از تکه‌ی فولاد st36 با ابعاد اولیه  $15 \times 8 \times 20$  مطابق اندازه‌های داده شده در شکل ۸-۱۲-ب سوهان کاری و پس از خط کشی و نشان زدن با متنه  $6/8 \phi$  سوراخ کاری و خزینه کاری نمایید.
- ۱۳- براساس روش گفته شده، با استفاده از قلاویزهای پیش رو، وسط رو و پس رو M8 مهره را قلاویز کاری کنید.
- ۱۴- قطعات را پس از پرداخت و سرهم نمودن پیچ و مهره به منظور ارزش‌گذاری - به مرتبه تحویل نمایید.

**۸-۴-۲**- ساخت پیچ و مهره: در شکل ۸-۱۲ ساخت دو عدد پیچ دو سر M8 و M10 با مهره‌های چهارگوش داده شده است.

روش کار:

- ۱- دو عدد میله به قطر  $10 \text{ میلی متر}$  و  $8 \text{ میلی متر}$  و به طول  $80 \text{ و } 75 \text{ میلی متر}$  آماده کنید.
- ۲- هر دو سر میله‌ها را به اندازه  $45 \times 2$  بخ بزنید.
- ۳- روی میله‌ها مقدار پیش روی حدیده را علامت گذاری کنید.
- ۴- میله را با استفاده از دهانه‌ی گیره و از قسمتی که دنده نمی‌شود به گیره بیندید.
- ۵- حدیده‌گردان مربوط به آن را آماده کنید.
- ۶- با استفاده از روغن و با روش گفته شده در مراحل قبلی میله‌ها را حدیده کاری کنید.
- ۷- قطعه شماره‌ی ۲ حاصل از برش کاری در فصل چهارم را طبق اندازه‌های موجود در نقشه‌ی شکل ۸-۱۲-ب

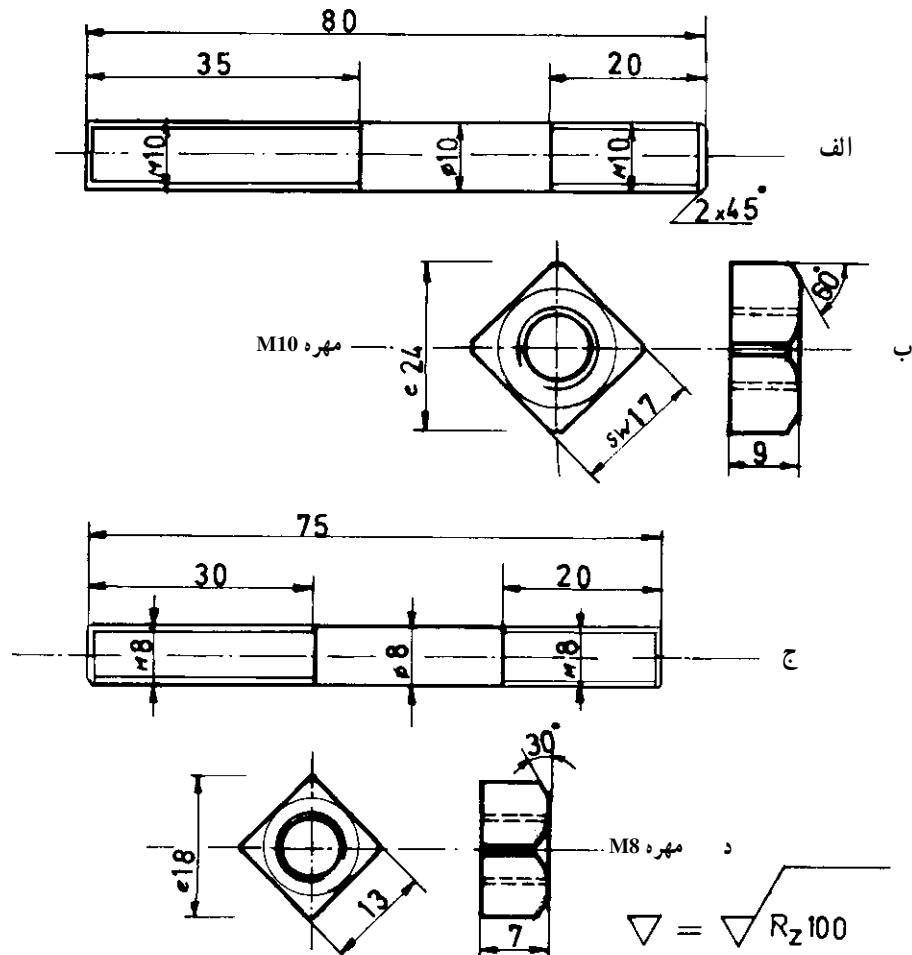

شکل ۸-۱۲

شماره	مشخصات قطعه‌ی کار: پیچ و مهره	میل‌گرد ۸ و ۱۰	اندازه‌ی مواد اولیه	جنس	تعداد			
ملاحظات								
شماره‌ی نقشه: ۸-۱۲	نام قطعه‌ی کار: پیچ و مهره							
مدت:	هدف‌های آموزشی: پیچ بری دستی روی میله‌ها و مهره‌ها							

توجه: جهت استفاده از جداول مشخصات پیچ و مهره و انتخاب قطر مته و آچار مربوط به پیچ و مهره به ضمیمه شماره‌ی ۱ و ۲ و ۳ مراجعه فرمایید.