

فصل ۲

- هدفهای (فتاری): پس از فرآگیری این فصل از هنرجو انتظار می‌شود:
- سوراخکاری را تعریف کند.
 - نمودهای انجام سوراخکاری را بیان کند.
 - قسمتهای مختلف متنه را نام ببرد.
 - وظیفه هر قسمت از متنه را بیان کند.
 - انواع متنهای مارپیچ را نام ببرد.
 - انواع متنهای فزینه را نام ببرد.
 - با توجه به جنس قطعه‌کار متنهای با زاویه مارپیچ مناسب انتخاب کند.
 - پیشمتنهای مناسب برای سوراخکاری را انتخاب کند.
 - گاربد انواع ماشین متنه را شرح دهد.
 - نمودهای بستن متنه به ماشین متنه را بیان کند.
 - با توجه به شکل قطعه‌کار و سیله مناسب برای بستن قطعه‌کار را انتخاب کند.
 - سرعت برش در سوراخکاری را تعریف کند.
 - تعداد دوران متنه را محاسبه کند.
 - نقش مواد فنکتکاری را بیان کند.
 - مرامل انجام سوراخکاری را بیان کند.
 - با عایت نکات ایمنی و مفاظتی قطعه‌کار را مطابق با نقشه کار سوراخکاری کند.

آزمایشگاهی

آزمایشگاهی فصل

مقدمه

بستن قطعه‌کار	سوراخکاری
سرعت برش و تعداد دوران	متنه
مرامل انجام سوراخکاری	زوایای متنه
نکات ایمنی و مفاظتی	انتخاب متنه
پرسش‌های پایانی	انواع متنه
فعالیت‌های کارگاهی	ماشینهای متنه
پژوهش	بستن متنه

مقدمه

به قطعاتی که در کارگاه می‌بینید دقต کنید. اکثر این قطعات دارای سوراخ هستند. سوراخ‌ها روی قطعات مختلف شکل‌های متفاوتی دارند، که به منظور تأمین فضای مناسب برای استفاده از پیچ و مهره، میخ پرج، پین یا عبور مایعات و گازها و... روی قطعات ایجاد می‌شوند (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۵- قطعات صنعتی

فعالیت


با مشورت هرآموز محترم مشخص کنید که کدامیک از قطعات شکل ۱-۵ با فرایند سوراخ کاری، سوراخ شده‌اند؟

سوراخ‌کاری


برای ایجاد سوراخ روی قطعه کار روش‌های گوناگونی وجود دارد، اما اصلی‌ترین آنها روش براده‌برداری است. ابزارهایی که در این روش استفاده می‌شوند، ابزارهای خاصی هستند که مهم‌ترین آنها متنه نام دارد.

«عمل ایجاد سوراخ روی قطعه کار به روش براده‌برداری با استفاده از متنه، سوراخ‌کاری نامیده می‌شود».

سوراخ‌هایی که در این روش تولید می‌شوند، مقطع دایره‌ای شکل دارند، اما حجم آنها با هم متفاوت است (شکل ۲-۵).

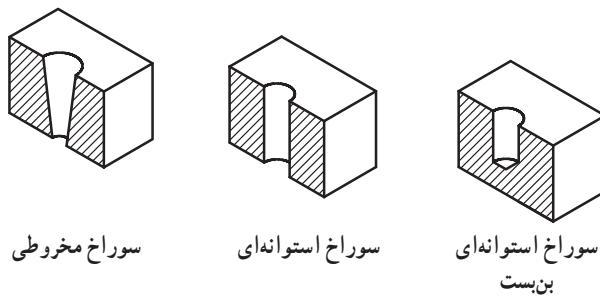

شکل ۲-۵ – انواع سوراخ

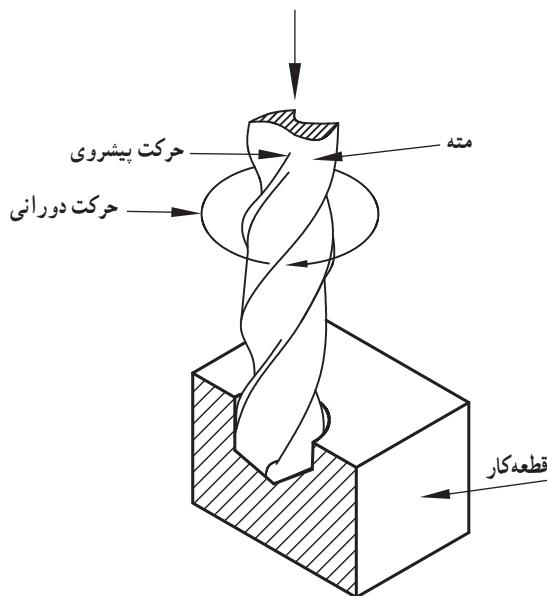

شکل ۳-۵ – نمایش فرایند سوراخ‌کاری

انجام فرآیند سوراخ‌کاری به این ترتیب است که قطعه کار به طور ثابت نگهداشته می‌شود. (توسط گیره یا وسایل کمکی) و متنه در حال دوران همراه با حرکت خطی به داخل قطعه کار نفوذ می‌کند و با جدا کردن ماده به شکل براده قطعه کار را سوراخ می‌کند. در سوراخ‌کاری حرکت دورانی را حرکت برش و حرکت خطی را حرکت پیشروی می‌نامند (شکل ۳-۵).

فعالیت

با تشکیل یگ گروه دو نفره و با رجوع به پایگاه اطلاعات جهانی (اینترنت) و سایر منابع تحقیق کنید که جنس متنه برای سایر مواد مانند، مصالح ساختمانی، چوب و ... چیست؟ و تصاویری از آنها نهیه و چسبانده شود.

.....
.....

ابزار مورد استفاده در عملیات سوراخ کاری متنه نام دارد.

متنه از جنس فولاد ابزارسازی و به شکل مارپیچی ساخته می‌شوند. شکل کلی متنه استوانه‌ای است که دو شیار مارپیچی روی آن ایجاد شده است.


مته از قسمت‌های مختلف زیر تشکیل شده است:

دبالة مته: قسمت انتهای مته است که از آن برای بستن مته استفاده می‌شود. دبالة متنه‌ها به دو شکل استوانه‌ای و مخروطی ساخته می‌شود.


بدنه مته: قسمتی از مته است که در طول آن دو شیار مارپیچی وجود دارد. طول سوراخی که مته ایجاد می‌کند، به طول بدنه مته بستگی دارد (شکل ۴-۵).

شیار مته: نقش شیارهای مارپیچ مته، ایجاد زاویه براده مناسب برای لبه‌های برنده مته است. همچنین با وجود این شیارها روی بدنه، براده‌های ایجاد شده در داخل سوراخ به سمت پیرون سوراخ هدایت می‌شوند (شکل ۵-۵).

فاز مته: برجستگی نازکی که در کنار شیار مته وجود دارد، فاز مته نامیده می‌شود. فاز مته موجب کاهش اصطکاک بین سطح مته و دیواره سوراخ می‌گردد. همچنین هدایت مته در داخل سوراخ بهتر انجام می‌گیرد. توجه کنید که قطر متنه‌ها در هر صد میلی‌متر از طول، یک دهم میلی‌متر کوچک‌تر ساخته می‌شود تا در هنگام سوراخ کاری سوراخ‌های عمیق از تماس مته با دیواره سوراخ جلوگیری شود. به همین دلیل قطر متنه‌ها را باید در سر

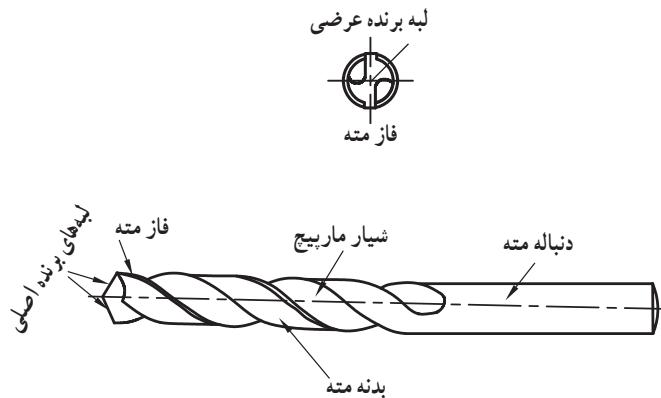


شکل ۴-۵- قسمت‌های مختلف مته

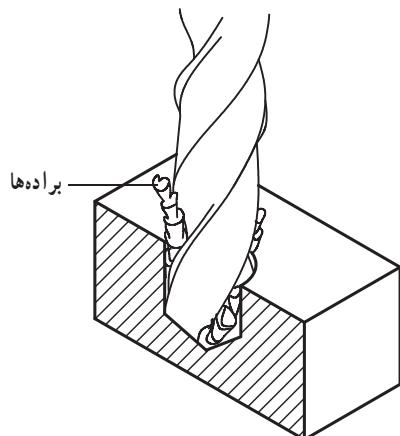


شکل ۵-۵- نحوه خروج براده‌ها از داخل سوراخ

فعالیت

اگر متنه‌ها را ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ شیاره بسازند نحوه براده برداری چگونه می‌شود؟ پاسخ شما ممکن است ایده خوبی باشد و تحولی در صنعت ساخت متنه‌ها ایجاد کند.

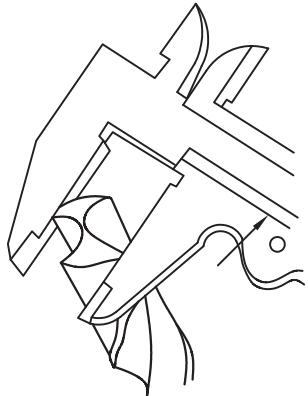

شکل ۶-۵ - اندازه‌گیری قطر مته

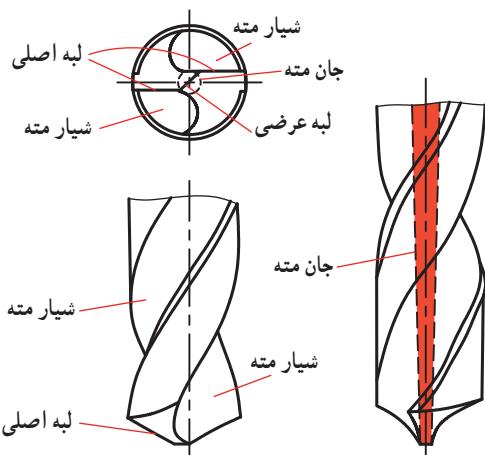

شکل ۷-۵ - مشخصات مته

آنها و از روی فاز اندازه‌گیری کرد (شکل ۶-۵).

جان مته : فاصله‌ای که بین دو شیار مارپیچی باقی می‌ماند جان مته نام دارد. برای استحکام بیشتر مته‌ها، قطر جان مته در انتهای شیارها بیشتر از ابتدای آنهاست.

لبه‌های اصلی : مته دارای دو لبه اصلی است که به صورت شیبدار در نوک مته قرار دارد. طول این دو لبه با هم برابر است. هر کدام از این لبه‌ها مانند گوه عمل می‌کنند و براده‌برداری از قطعه را انجام می‌دهند.

لبه عرضی : از برخورد دو سطح منحنی شیبداری که در سر مته وجود دارد، خطی روی جان مته به وجود می‌آید که به آن لبه عرضی می‌گویند (شکل ۷-۶).

زوایای مته

همان‌طور که گفته شد لبه اصلی مته مانند یک گوه عمل می‌کند. برای داشتن یک گوه مناسب نیاز به زاویه براده و آزاد است. زاویه باقیمانده بین دو سطح آزاد و براده، زاویه گوه نام دارد. (جمع زاویه گوه، آزاد و براده 90° درجه است)

زاویه براده : زاویه بین صفحه عمودی که لبه برند در آن واقع است و سطح داخل شیار، زاویه براده نام دارد. زاویه براده همان زاویه مارپیچ مته است که اندازه آن معمولاً بین 13° تا 47° درجه بوده و آن را با حرف گاما (γ) نشان داده و قابل تيزکردن نیست.

زاویه آزاد : این زاویه بین امتداد افق و سطح منحنی نوک مته قرار دارد. زاویه آزاد را با حرف آلفا (α) نشان می‌دهند و مقدار آن معمولاً 8° درجه است. این زاویه قابل تيزکردن است و با تغییر آن، زاویه گوه نیز تغییر می‌کند.

فعالیت

به وسیله کولیس 5% میلی‌متر قطر سه عدد مته مارپیچ با اندازه‌های 5° , 10° و 20° میلی‌متر را در ابتدا و انتهای مارپیچ اندازه

گرفته، با هم مقایسه کرده و علت آن را توضیح دهید.

زاویه گوه : این زاویه بین سطح آزاد و سطح براده مته در لبه برندۀ اصلی قرار دارد که آن را با حرف بتا (β) نشان می‌دهند. برای قطعات نرم‌تر زاویه β کمتر و برای قطعات سخت‌تر زاویه β بیشتر انتخاب می‌شود. برای رسیدن به زاویه گوه مورد نظر باید زاویه آزاد را متناسب با آن تیز کرد.

زاویه رأس مته : زاویه ایجاد شده بین دو لبه اصلی مته، زاویه رأس مته نامیده می‌شود. این زاویه را با حرف فی (φ) نشان می‌دهند و اندازه آن معمولاً 118° یا 130° درجه است.


زاویه لبه عرضی : زاویه ایجاد شده بین امتداد لبه عرضی و لبه اصلی مته زاویه لبه عرضی نامیده می‌شود. این زاویه را با حرف سای (psi) نشان می‌دهند و اندازه آن 55° درجه است(شکل ۵-۸).

انتخاب مته : مته‌ها با اندازه قطرشان مشخص می‌شوند. اندازه قطر مته به همراه جنس مته در روی دنباله مته حک می‌شود. اولین گزینه برای انتخاب مته، اندازه قطر سوراخ مطابق نقشه کار است. با توجه به قطر سوراخ، مته‌ای با همان قطر انتخاب می‌شود (شکل ۵-۹).


پیش‌مته : اگر اندازه قطر مته بزرگ باشد نمی‌توان سوراخ کاری را با یک مته و در یک مرحله انجام داد. بلکه باید به کمک مته‌های کوچک‌تر و به تدریج سوراخ را به اندازه نهایی رساند. علت این است که در مته‌های با قطر بزرگ طول لبه عرضی زیاد خواهد شد و چون این لبه زاویه مناسب برای براده‌برداری ندارد، احتمال انحراف و یا شکستن مته، افزایش می‌یابد. به همین علت بهتر است در سوراخ کاری با مته‌های بزرگ ابتدا قطعه را با مته‌های کوچک‌تر سوراخ کرده و سپس از مته اصلی استفاده کنید.

فعالیت


برای ایجاد سوراخی به قطر 30 میلی‌متر، قطر پیش‌مته‌های لازم را با توجه به لبه عرضی مته بعدی مشخص کنید، روش کار را شرح دهید.

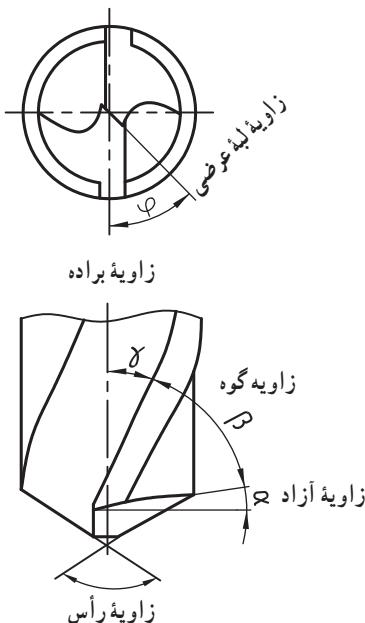

شکل ۵-۵ - زوایای مته

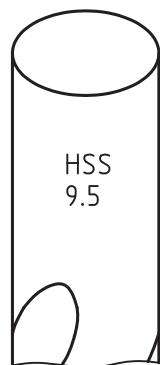

شکل ۹-۵ - مشخصات مته روی مته

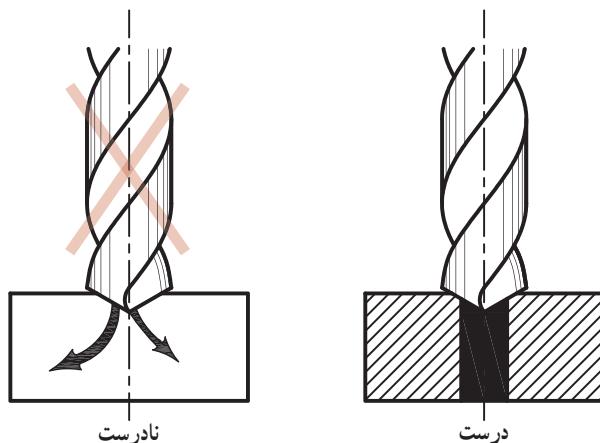


شکل ۵-۱۰- مقایسه سوراخ کاری با استفاده از پیش مته

مته هایی را که پیش از مته نهایی استفاده می شوند، پیش مته گویند. تعداد پیش مته ها به قطر مته نهایی بستگی دارد و انتخاب آنها باید به شکلی انجام گیرد که قطر پیش مته حداقل به اندازه طول لبه عرضی مته بعدی باشد.

به عنوان مثال برای ایجاد سوراخی به قطر 20 mm بهتر است ابتدا از مته 5 mm و سپس از مته 10 mm و در انتهای از مته 20 mm استفاده کرد (شکل ۱۰-۵).

انواع مته

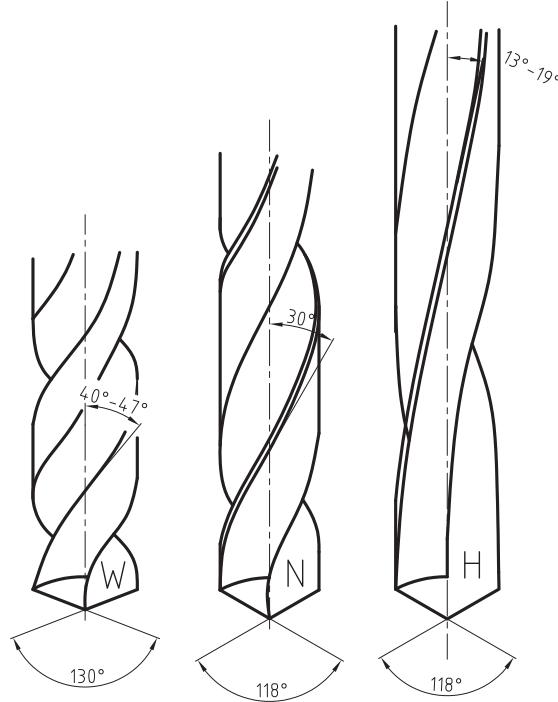

شکل ۱۱-۵- مته های نوع W,N,H

انواع مته از نظر زاویه رأس و مارپیچ: زاویه رأس و زاویه مارپیچ مته ها با توجه به جنس قطعه کار پیش بینی می شود.

مته ها بر اساس زاویه رأس و مارپیچ در سه نوع N, W و H ساخته می شوند که ویژگی های هر کدام از آنها به شرح زیر است:

مته W: این مته ها بیشترین زاویه مارپیچ را دارند. زاویه مارپیچ این مته ها بین 40° تا 47° درجه است. در نتیجه زاویه براده آنها زیاد و زاویه گوشه آنها کم است. زاویه رأس این مته ها 13° درجه است و این مته ها برای قطعات نرم مناسب هستند.

مته N: زاویه مارپیچ این مته ها بین 30° تا 40° درجه می باشد. زاویه رأس آنها 118° درجه است و برای قطعات فولادی و چدن از این نوع مته ها استفاده می شود.

مته H: این مته ها کمترین زاویه مارپیچ را دارند. زاویه مارپیچ آنها بین 11° تا 19° درجه و در نتیجه زاویه براده آنها کم است در ضمن زاویه گوشه آنها نیز زیاد می شود. زاویه رأس این مته ها 118° درجه است (شکل ۱۱-۵).


فعالیت

برای ایجاد سوراخ های پله دار به وسیله مته چه پیشنهادی دارید؟ با رسم شکل پیشنهاد خود را مطرح کنید و آن را در کلاس ارائه دهید.

برای انتخاب مته با توجه به جنس قطعه کار می‌توانید از جدول زیر استفاده کنید.

جدول ۱-۵- انتخاب مته براساس جنس قطعه کار

متدها از جنس فولاد تندبر (HSS) طبق DIN ۱۴۱۴			
نوع ^(۱)	کاربرد	زاویه مارپیچ ^(۲)	زاویه راس ^(۳)
N	کاربرد عمومی برای مواد تا $R_m \approx 1000$ N/mm ² مثلاً فولادهای سازه‌ای، کربوره و بهسازی	۳۰°...۴۰°	۱۱۸°
H	سوراخ کاری فلزات غیرآهنی ترد و براده کوتاه و مواد مصنوعی، مثلاً آلیاژهای CuZn و PMMA (پلکسی گلاس)	۱۳°...۱۹°	۱۱۸°
W	سوراخ کاری فلزات غیرآهنی نرم و براده بلند و مواد مصنوعی، مثلاً آلیاژهای PA, Cu, Mg و PVC (پلی آمید)	۴۰°...۴۷°	۱۳°
(۱) گروه کاربرد ابزار برای ابزارهای HSS طبق DIN ۱۸۳۵ (۲) وابسته به قطر مته و گام (۳) طرح معمولی			

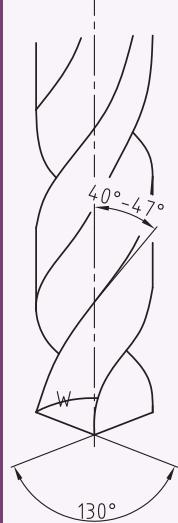


أنواع مته از نظر شکل : متهها در صنعت از نظر شکل

انواع مختلفی دارند که هر کدام بنا به ویژگی‌های خاصی که دارند انتخاب شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله انواع مته می‌توان به مته مارپیچ، مته خزینه، مته مرغک، مته دوپله، مته الماسه و... اشاره کرد. ویژگی‌های دو گروه اصلی مته‌ها به شرح زیر است :

مته مارپیچی: مته‌های مارپیچی از پر مصرف‌ترین نوع مته‌ها هستند. این مته‌ها برای ایجاد سوراخ‌های استوانه‌ای راه بدر و بنیست استفاده می‌شوند. از ویژگی‌های این مته‌ها می‌توان

فعالیت

زاویه رأس مته‌های ساختمانی (الماسه) چند درجه است؟ آیا مجموع سه زاویه آزاد، گوه و براده در این مته‌ها نیز ۹۰ درجه است؟ چرا؟

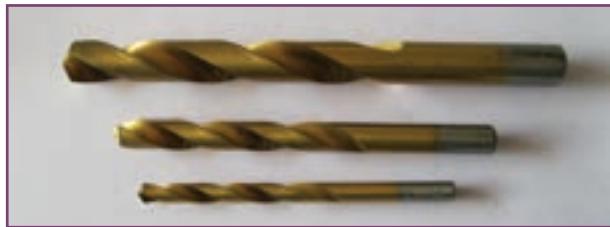


شکل ۵-۱۲- مته دنباله استوانه‌ای

به زاویه براده مناسب در لبه‌ها، هدایت خوب مته به داخل سوراخ، هدایت براده‌ها به خارج از سوراخ و قابلیت تیزکاری مجدد اشاره کرد. مته‌های مارپیچی در قطرهای مختلف ساخته می‌شوند. معمولاً دنباله مته‌های مارپیچی تا قطر ۱۳mm را به صورت استوانه‌ای می‌سازند. گفتنی است مته‌هایی با قطر بالاتر نیز با دنباله استوانه‌ای وجود دارند (شکل ۵-۱۲).



شکل ۵-۱۳- مته دنباله مخروطی

دنباله مته‌های مارپیچی که قطرشان بیشتر از ۱۳mm است، معمولاً به صورت مخروطی ساخته می‌شود. دنباله این مته‌ها یک مخروط با شیب کم است که اندازه شیب آنها استاندارد است. این مخروطها، مخروط مورس^۱ نامیده می‌شوند. در انتهای مته دنباله مخروطی زبانه‌ای وجود دارد که از آن برای جلوگیری از چرخش مته استفاده می‌شود. همچنین برای خارج کردن مته نیز می‌توان از این زبانه کمک گرفت (شکل ۵-۱۳).

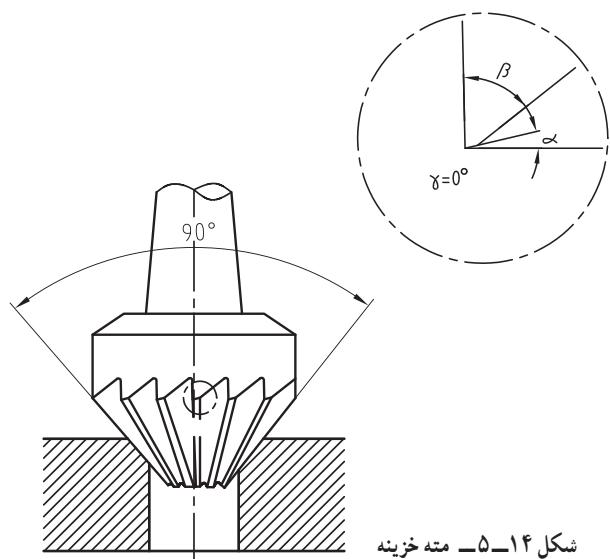

شکل ۵-۱۴- مته خزینه

مته‌های خزینه: مته خزینه برای پلیسه‌گیری لبه سوراخ‌ها، پجزدن سر سوراخ مهره‌ها، صاف کردن و خزینه‌کاری محل قرار گرفتن پیچ‌ها استفاده می‌شود. طول این مته‌ها نسبت به مته‌های مارپیچ کوتاه‌تر است. تعداد لبه‌های بُرْنَدَه این مته‌ها بیشتر از دو لبه است و زاویه براده در آنها صفر است (شکل ۵-۱۴).

۱-morse

فعالیت

از جمله ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای موارد زیر می‌باشد

۱- تخصص و با هوشی در فن و حرفة مورد نظر

۲- با کارفرما و صاحب‌کار، خوش برخورد و خوش قلب بودن

۳-

۴-

۵-

۶-


۷-

موارد دیگری که به ذهنتان می‌رسد به فهرست بالا اضافه کنید.



شکل ۱۵-۵- مته‌خزینه‌های دنباله مخروطی و دنباله استوانه‌ای

دنباله این مته‌ها نیز بر حسب اندازه قطرشان ممکن است استوانه‌ای یا مخروطی باشد. مته‌های خزینه از نظر شکل نیز در انواع مختلفی ساخته می‌شوند. نوعی از مته‌های خزینه به شکل مخروط با زاویه ۷۵ یا ۹۰ درجه است. مته خزینه‌های مخروطی عمدها برای پلیسه‌گیری و پنج‌زدن لبه سوراخ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۱۵-۵).

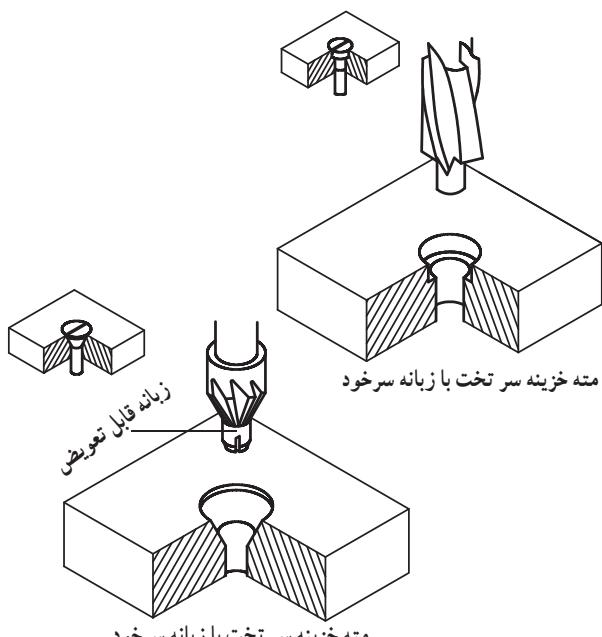

شکل ۱۶-۵- مته‌خزینه‌های زبانه‌دار

نوع دیگری از مته‌های خزینه، مته‌خزینه‌های زبانه‌دار هستند که در دو نوع سرتخت و سرمانه‌دار ساخته می‌شوند. از مته‌های خزینه زبانه‌دار بیشتر در ایجاد خزینه به منظور جاسازی سریچ‌ها استفاده می‌شود. زبانه این مته‌ها هم مرکزبودن خزینه و سوراخ را میسر می‌سازد (شکل ۱۶-۵).

فعالیت

شکل مته مرغک را رسم کنید و کاربرد آن را بنویسید.

ماشین‌های متله



شکل ۱۷-۵- ماشین متله‌دستی مکانیکی

همان‌طور که توضیح داده شد در فرایند سوراخ‌کاری، متله نیاز به حرکت دورانی (برش) همراه با حرکت خطی (پیشروی) دارد. برای تأمین این حرکات از ماشین متله (ماشین دریل) استفاده می‌کنند. این ماشین‌ها برحسب قطر سوراخ، تعداد سوراخ، اندازه قطعه کار، دقیق کار، سرعت کار و... به شکل‌های مختلفی ساخته می‌شود که در ادامه با تعدادی از آنها آشنا می‌شوید.

ماشین متله‌دستی : ماشین متله‌دستی در واقع یک ماشین متله سیار است که می‌توان در مکان‌های مختلف از آن استفاده کرد. در نوع قدیمی آن حرکت دورانی و پیشروی با نبروی دست تأمین می‌شود (شکل ۱۷-۵).

ماشین‌متله‌های امروزی مجهز به موتور الکتریکی هستند. این موتور می‌تواند حرکت دورانی متنه را تأمین کند. موتور الکتریکی بعضی از این ماشین‌متله‌ها با جریان برق و بعضی دیگر با استفاده از باتری‌های شارژی کار می‌کنند. ماشین‌متله‌های دستی برای ایجاد سوراخ‌هایی با قطر کم (معمولًاً تا ۱۳mm) استفاده می‌شوند (شکل ۱۸-۵).



شکل ۱۸-۵- ماشین متله‌دستی برقی و شارژی

فعالیت

مفهوم مسئولیت‌پذیری در کار چیست؟

-
.....
.....



شکل ۱۹-۵— ماشین مته رومیزی

ماشین مته رومیزی : این ماشین مته‌ها برای سوراخ‌کاری قطعات کوچک مناسب هستند و معمولاً سوراخ‌هایی تا قطر 13mm را ایجاد می‌کنند. ساختمان آنها از سه قسمت اصلی تشکیل شده است.

پایه یا میز ثابت : پایه این ماشین روی میز نصب می‌شود. روی پایه شیارهای T شکلی وجود دارد که از آن برای بستن گیره و قطعه‌کار استفاده می‌شود. به همین علت به سطح روی پایه، میز ثابت می‌گویند.

ستون : ستون روی پایه قرار دارد و قسمت‌های دیگر روی آن مستقر می‌شوند.

بدنه : بدنه شامل الکتروموتور، اهرم پیشروی، چرخ‌سممه‌های انتقال حرکت و... است. بدنه را می‌توان در ارتفاع‌های مختلف تنظیم و ثابت کرد (شکل ۱۹-۵).



شکل ۲۰-۵— ماشین مته ستونی

ماشین مته ستونی : ماشین مته ستونی، ساختمانی مانند ماشین مته رومیزی دارد، با این تفاوت که ابعاد آن بزرگ‌تر است. این نوع ماشین مستقیماً در روی زمین نصب می‌شود و معمولاً می‌تواند سوراخ‌هایی تا قطر 45mm را ایجاد کند.

تفاوت اصلی این ماشین مته با ماشین مته رومیزی داشتن یک میز متحرک علاوه بر میز ثابت است. میز متحرک می‌تواند در ارتفاع‌های مختلف تنظیم شود و همچنین می‌تواند حول ستون گردش کند. از میز متحرک برای بستن قطعات کوچک و از میز ثابت برای بستن قطعات بزرگ استفاده می‌شود (شکل ۲۰-۵).

فعالیت

آیا می‌توان با مته خزینه سوراخ‌کاری کرد؟ چرا؟

-
-
-



شکل ۲۱-۵ – ماشین متّه شعاعی

ماشین متّه شعاعی (رادیال) : این ماشین متّه برای انجام سوراخ کاری روی قطعات بزرگ و سنگین به کار می‌رود. ماشین متّه شعاعی دارای یک بازو است که روی ستون نصب شده و می‌تواند نسبت به ستون حرکت دورانی و عمودی داشته باشد. حامل محور اصلی نیز روی بازو نصب شده است و می‌تواند در امتداد آن حرکت افقی داشته باشد. با این قابلیت می‌توان بدون جابه‌جا کردن قطعه کار روی هر قسمت آن سوراخ کاری انجام داد (شکل ۲۱-۵).

ماشین متّه چندمحوره : این ماشین متّه دارای چند محور است که می‌توانند همزمان روی قطعه کار سوراخ ایجاد کنند. ماشین متّه چندمحوره برای سوراخ کاری روی قطعاتی که به صورت تولید انبوه، ساخته می‌شوند کاربرد دارد و معمولاً در سالان‌های خط تولید استفاده می‌شود (شکل ۲۲-۵).



شکل ۲۲-۵ – ماشین متّه چندمحوره



فعالیت

علت پیش‌بینی دور چپ‌گرد و راست‌گرد در بعضی از ماشین‌های متّه چیست؟

-
-
-



شکل ۵-۲۳—ماشین متنه سری



شکل ۵-۲۴—سدهنظام خودکار



شکل ۵-۲۵—سدهنظام با آچار مخصوص

ماشین متنه سری : ماشین متنه سری از چند ماشین متنه رومیزی تشکیل شده است که همه آنها روی یک میز نصب شده‌اند. این ماشین قادر است انواع عملیات نظیر سوراخ‌کاری، پلیسه‌گیری، خزینه‌کاری، قلاویزکاری و ... را به صورت سری و پشت سرهم انجام دهد. گفتنی است این ماشین هم‌مان نیاز به چند کاربر دارد (شکل ۵-۲۳).

بستن متنه

بستن متنهای باید طوری انجام شود که متنه کاملاً محکم و هم مرکز با محور ماشین متنه قرار گیرد. در ضمن متنه باید نسبت به سطح قطعه کار نیز عمود باشد. نحوه بستن متنهای بستگی به شکل دنباله آنها دارد. همان‌طور که قبلًا گفته شد، دنباله متنهای به دو شکل استوانه‌ای و مخروطی ساخته می‌شوند. برای بستن متنهای دنباله استوانه‌ای از وسیله‌ای به نام سدهنظام متنه استفاده می‌شود. سدهنظام متنه سه فک دارد که به کمک آنها می‌تواند متنه را از سه نقطه و هم‌مرکز با محور ماشین نگه دارد. باز و بسته شدن فک‌های سدهنظام به دو صورت انجام می‌گیرد. نوع اول سدهنظام‌های خودکار هستند که با دست می‌توان فک‌های آنرا باز و بسته کرد (شکل ۵-۲۴).

نوع دوم سدهنظام‌های هستند که فک‌های آنها با استفاده از آچار مخصوص باز و بسته می‌شود (شکل ۵-۲۵).

فعالیت

علت عدم سقوط محور اصلی دستگاه دریل رومیزی (بر اثر نیروی وزن) چیست؟

-
-
-

برای بستن مته‌های دنباله‌مخروطی از کلاهک مته استفاده می‌شود. کلاهک‌ها از جنس فولاد ساخته شده و سطوح آنها سخت‌کاری و پرداخت‌کاری می‌شود. سطح داخلی و خارجی کلاهک‌ها به شکل مخروط با شیب کم است (مخروط مورس). در انتهای کلاهک زبانه‌ای قرار دارد و روی دیواره آن نیز شیاری ایجاد شده است (شکل ۵-۲۶).



شکل ۵-۲۶— انواع کلاهک مته



برای نصب مته توسط کلاهک سطح مخروط مته و داخل کلاهک را تمیز نموده و سپس مته را داخل کلاهک جا می‌زنند. همچنین با استفاده از گوه و چکش نیز می‌توان مته را از داخل کلاهک خارج کرد (شکل ۵-۲۷).

شکل ۵-۲۷— خارج کردن مته و کلاهک‌ها از یکدیگر

فعالیت



عدد حک شده روی زبانه انتهای کلاهک مته برای چیست؟

-
-
-


بستن قطعه کار

بچرخاند که این نیز باعث حادثه خواهد شد. قطعات بسیار بزرگ به دلیل سنگینی وزن در جای خود ثابت می‌مانند و نیاز به بستن ندارند. قطعات بلند را نیز می‌توان با دست مهار کرد. اما برای بستن قطعات کوچک نیاز به وسایل کمکی مانند گیره موازی، گیره دستی، روپنده و... است (شکل ۵-۲۸).


در هنگام سوراخ کاری قطعه کار باید در یک وضعیت ثابت بوده و سطح آن کاملاً افقی قرار گیرد تا سوراخ ایجاد شده نسبت به سطح قطعه کار عمود باشد. در صورت عدم محکم بستن قطعه کار احتمال شکستن مته و ایجاد حادثه وجود دارد. همچنین ممکن است که مته در قطعه کار گیر کرده و قطعه کار را

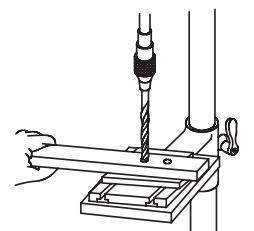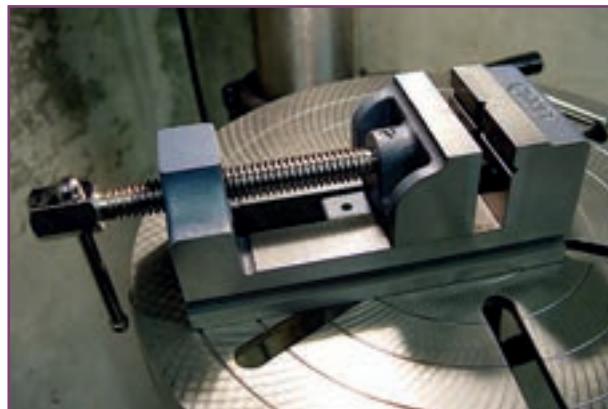


نگهداشتن کارهای طویل با دست

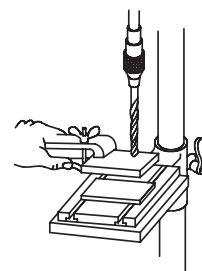


قطعات کوچک و ورقها را به کمک گیره دستی نگهدمی دارند

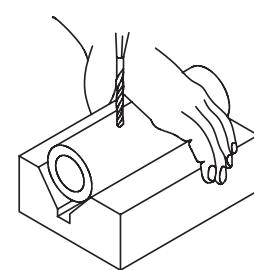

استفاده از منشور برای سوراخ کاری استوانه ها

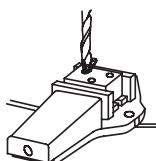

استفاده از گیره موازی در سوراخ کاری قطعات کوچک

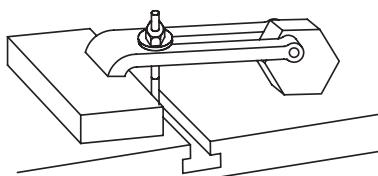

استفاده از روپنده برای بستن قطعاتی که آنها را نمی توان به گیره بست



استفاده از منشور رکابدار در سوراخ کاری استوانه های کوچک

شکل ۵-۲۸

فعالیت

به روش تخمین و تحقیق به صورت گروهی برآورد هزینه ایجاد سوراخی به قطر 20 mm و عمق 15 mm روی پیشانی ۱۵ قطعه استوانه ای شکل را بنویسید. نتایج را به صورت جدولی ارائه دهید.

سرعت برش و تعداد دوران

در هنگام انجام فرایند سوراخ کاری در اثر اصطکاک بین متنه و قطعه کار حرارت به وجود می‌آید. هرقدر حرکت دورانی متنه بیشتر باشد، مقدار حرارت ایجاد شده نیز زیادتر می‌شود. حد مقاومت متنه در مقابل حرارت، مقدار مشخصی است. وقتی حرارت ایجاد شده از آن حد بیشتر شود، متنه سختی خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند به شکل مناسب برآورده باشد. درنتیجه سطح داخلی سوراخ ناصاف و اندازه قطر سوراخ ایجاد شده از اندازه مورد نظر کوچک‌تر خواهد شد. حال اگر سرعت دوران متنه کم باشد، حرارت ایجاد شده نیز کم خواهد شد. اما زمان سوراخ کاری افزایش پیدا خواهد کرد که این امر، برای تولید مقرون به صرفه نیست. درنتیجه تعداد دوران باید طوری انتخاب شود که نه متنه آسیب بییند و نه زمان تولید خیلی افزایش یابد. برای انتخاب تعداد دوران مناسب ابتدا باید با مفهوم سرعت برش آشنا شوید.

سرعت برش: در ابزارهای دوار مانند متنهای سرعت برش همان سرعت محیطی است. مطابق شکل سرعت محیطی یعنی مسافتی که نقطه‌ای مانند P روی محیط متنه در مدت زمان یک دقیقه طی می‌کند (شکل ۲۹-۵).

با توجه به این تعریف برای محاسبه سرعت برشی در متنه، از رابطه زیر استفاده می‌شود.

$$V = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$

که:

V سرعت برش بر حسب m/min

فعالیت

چه روش‌هایی برای کم کردن حرارت ناشی از سوراخ کاری وجود دارد؟

-
-
-

d قطر مته بر حسب میلی متر

n تعداد دوران مته بر حسب U/min و $\pi/14 = \pi$ است.

سرعت برش با توجه به عواملی مانند جنس ابزار و جنس

قطعه کار و استفاده از مابع خنک کننده به دست می آید. این

سرعت برای جنس های مختلف در جداول زیر آماده شده اند.

جدول ۲-۵ - مقادیر سرعت برش براساس جنس قطعه کار

مقادیر مرجع برای سوراخ کاری با متدهای از جنس HSS ^۱								
گروه جنس	جنس قطعه کار	استحکام کششی به R_m یا سختی HB N/mm ^۱	سرعت برآده برداری ^۲ V_c m/min	قطر مته d به mm				
				2...3	>3...6	>6...12	>12...25	>25...50
				پیشروی f به دور / mm				
فولادها، استحکام پایین	$R_m \leq 800$	40	0.05	0.10	0.15	0.25	0.35	
فولادها، استحکام بالا	$R_m > 800$	20	0.04	0.08	0.10	0.15	0.20	
فولادهای زنگ تزن	$R_m \geq 800$	12	0.03	0.06	0.08	0.12	0.18	
چدن خاکستری، چکش خوار	$\leq 250HB$	20	0.10	0.20	0.30	0.40	0.60	
آلیازهای AI	$R_m \leq 350$	45	0.10	0.20	0.30	0.40	0.60	
آلیازهای Cu	$R_m \leq 500$	60	0.10	0.15	0.30	0.40	0.60	
ترموپلاستها	-	50	0.10	0.15	0.30	0.40	0.60	
ترموست	-	25	0.05	0.10	0.18	0.27	0.35	

تعیین تعداد دوران : حال با توجه به مفهوم سرعت

برش می توان تعداد دوران مناسب را مشخص کرد. برای این

کار باید ابتدا با توجه به جنس قطعه کار و ابزار مقدار سرعت برش

مناسب را از جداول استاندارد معلوم کرد. سپس به دو روش

فعالیت

اگر لازم باشد قطعه ای از جنس آلیازهای AL را با مته HSS سوراخ کنیم، مقدار سرعت برش آن چند متر بر دقیقه است؟


همچنین اگر قطر مته ۲۰ میلی متر باشد، مقدار پیشروی چند میلی متر بر دور خواهد بود؟

می‌توان تعداد دوران مته را تعیین کرد.

روش محاسبه: در این حالت با مشخص بودن قطر مته و مقدار سرعت برش می‌توان این دو مقدار را در رابطه سرعت برش قرار داد و تعداد دوران را مشخص کرد.

مثال: اگر برای سوراخ کردن قطعه کاری از جنس ترمومتر، مته‌ای از جنس HSS و به قطر 10 mm انتخاب شود، تعداد دوران مناسب را محاسبه کنید. با توجه به جدول ۵-۲ سرعت برش 25 m/min انتخاب

می‌شود.

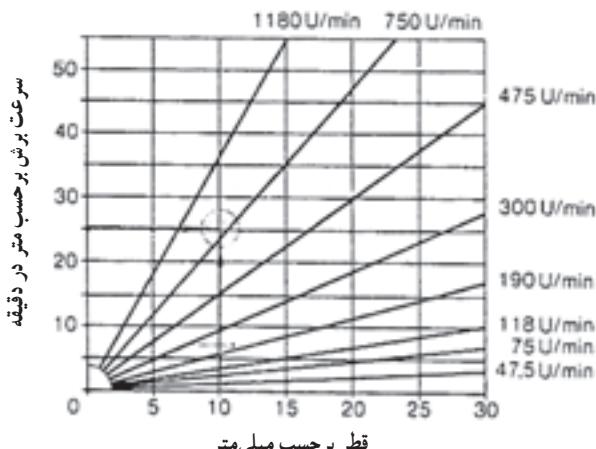

شكل ۵-۳۰

$$V = \frac{d \times \pi \times n}{1000}$$

$$n = \frac{V \times 1000}{d \times \pi} = \frac{25 \times 1000}{10 \times 3.14} \approx 795 / 78 \text{ U/min}$$

حال با توجه به تعداد دوران قابل تنظیم ماشین مته نزدیک‌ترین دور نسبت به عدد به دست آمده انتخاب می‌شود. روش استفاده از نمودار: در کارگاه‌ها برای سرعت عمل در تعیین تعداد دوران، از دیاگرام‌های نصب شده روی ماشین مته استفاده می‌کنند (شکل ۵-۳۰).


محور افقی اندازه قطر مته بر حسب میلی‌متر، محور عمودی مقدار سرعت برش بر حسب m/min ، خطوط مورب تعداد دوران‌های قابل تنظیم دستگاه را نشان می‌دهند. حال اگر بخواهید مسئله قسمت قبل را روی این نمودار بررسی کید. باید اندازه قطر مته و مقدار سرعت برش را روی محور افقی و عمودی مشخص کنید و آنها را با دو خط عمودی و افقی به یکدیگر متصل کنید. نزدیک‌ترین خط مورب به این نقطه تعداد

فعالیت

با استفاده از نمودار برای ایجاد سوراخی به قطر 17 mm و سرعت برشی 40 m/min تعداد دوران قابل تنظیم روی ماشین مته را تعیین کنید.

دوران مناسب را نشان می‌دهد که برای مثال ذکر شده تعداد دوران 75° U/min بسته می‌آید.

لازم به توضیح است که در حین فرایند سوراخ کاری استفاده از مایع خنک کننده به کاهش حرارت کمک می‌کند و با استفاده از آن می‌توان با سرعت برش مناسب کار کرد. در صورت عدم استفاده از مایع خنک کننده بهتر است سرعت برش کمتر انتخاب شود.

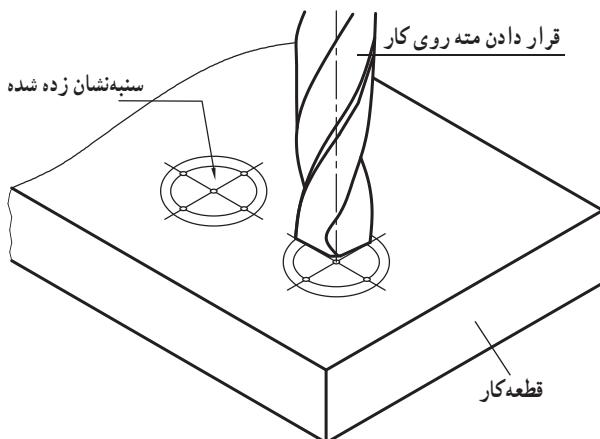

شکل ۵-۳۱ - خطکشی محل سوراخ

مراحل انجام سوراخ کاری

برای ایجاد سوراخی مطابق نقشه کار روی قطعه باید مراحل زیر را انجام داد:

خط کشی: بر اساس اطلاعات مندرج در نقشه ابتدا محورهای تقارن سوراخ روی قطعه خطکشی شود و بعد محل برخورد دو محور را با سننه نشان مشخص کرده و سپس با پرگار خطکشی دو دایره یکی به اندازه سوراخ و دیگری $2 \text{ تا } 3$ میلی‌متر بزرگ‌تر (دایره کنترل) از سوراخ رسم می‌شود (شکل ۵-۳۱).

انتخاب متنه: با توجه به اندازه قطر سوراخ و جنس قطعه کار متنه و در صورت نیاز پیش‌متنه مناسب را انتخاب کنید.

بستن قطعه کار: قطعه کار به گونه‌ای بسته شود که اولاً سطح آن افقی باشد، ثانیاً محکم و ثابت باشد و ثالثاً زیر قطعه با استفاده از زیرکاری مناسب پرسود.

توجه: چنانچه برای بستن قطعه کار از گیره استفاده می‌کنید، از محکم بودن گیره روی میز ماشین اطمینان حاصل کنید.

فعالیت

با هنرآموزان و استاد کاران کارگاه گفتگو کنید که در صورت عدم صحیح بستن قطعه کار احتمال بروز چه خطراتی وجود دارد؟


-
-
-

بستن مته : با توجه به نوع دنباله مته وسیله مناسب برای بستن مته را انتخاب و آن را در گلوبی محور ماشین جا بزنید.

توجه: مطمئن شوید که مته کاملاً دور بسته شده است. (مته لنگی نداشته باشد)

توجه: در صورت اشتباه بودن جهت دوران با استفاده از کلید مربوطه، آن را اصلاح کنید. در صورت لنگ بودن مته دستگاه را خاموش کرده و با نظر هنرآموز محترم عیب آن را مشخص کرده و اصلاحات لازم را انجام دهید.

پیشروی : برای انجام فرایند سوراخ کاری با استفاده از اهرم دستی پیشروی، مته را به آرامی و یکنواخت به قطعه کار تزدیک کرده و تماس دهید تا فرورفتگی ای به اندازه نصف قطر سوراخ به وجود آید. حال هم مته را از قطعه کار فاصله دهید و هم مرکز بودن اثر مته با دایره کنترل را بررسی کنید. در صورت هم راستا بودن اثر مته، با سرعت پیشروی کم و یکنواخت آن را در داخل کار نفوذ دهید (شکل ۳۲-۵).

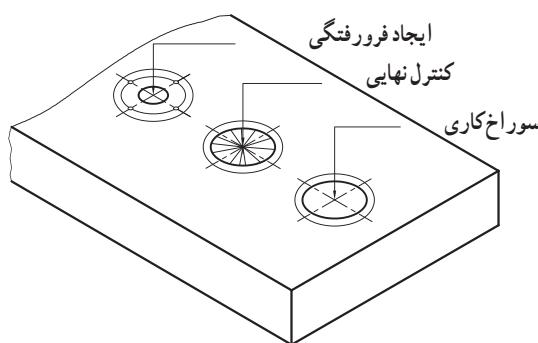

شکل ۳۲-۵ - شروع پیشروی همراه با کنترل اثر مته

به کمک آچار سه‌نظام از محکم بودن مته در داخل سه‌نظام اطمینان حاصل کنید. چنانچه از سه‌نظام استفاده می‌کنید، از محکم بودن دنباله سه‌نظام در داخل گلوبی دستگاه مطمئن شوید. اگر از کلاهک مته استفاده می‌کنید، از محکم بودن کلاهک در داخل گلوبی دستگاه مطمئن شوید.

تعیین تعداد دوران : با توجه به جنس قطعه کار و قطر سوراخ آن تعداد دوران لازم برای مته را تعیین کنید.

تنظیم دور دستگاه : با توجه به دور تعیین شده عدد دوران دستگاه را تنظیم کنید. گفتنی است در این حالت دستگاه باید خاموش باشد.


هم راستا بودن مرکز مته با مرکز سنبه‌نشان : در حالی که دستگاه خاموش است مته را به سطح کار تزدیک کرده و از هم مرکز بودن نوک مته با مرکز سنبه‌نشان اطمینان حاصل کنید.

روشن کردن دستگاه : دستگاه را روشن کنید و از درست بودن جهت دوران و عدم لنگی مته اطمینان حاصل کنید.

فعالیت

با جستجو در پایگاه اطلاعات جهانی (اینترنت) محدوده اندازه‌ها از نظر طول و قطر را تهیه و پیوست کنید.

.....
.....
.....

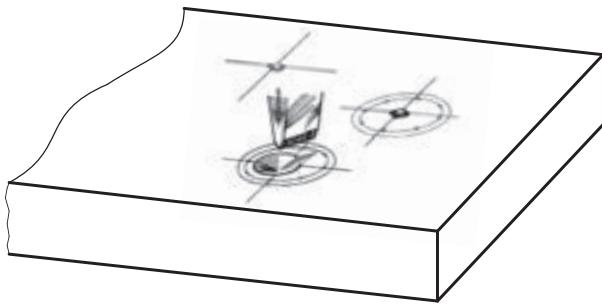

شکل ۵-۳۳— اصلاح اثر مته

توجه : در صورت هم راستا نبودن اثر مته با دایره کنترل باید قبل از سوراخ کاری اثر مته اصلاح شود. در انحرافات کم با استفاده از سنبه‌نشان و در انحرافات زیاد با استفاده از قلم، شیاری در کنار اثر مته ایجاد کرده و آن را اصلاح کنید (شکل ۵-۳۳).

برای سوراخ‌های بنست قبلاً از روشن کردن دستگاه نوک مته را به سطح کار مماس کرده و شاخص مربوط را با توجه به عمق سوراخ تنظیم و محکم کنید.

چنانچه سوراخ راه بدر است در هنگام رسیدن مته به انتهای سوراخ سرعت پیشروی را کمتر کنید.
در صورتی که دستگاه مجهز به پیشروی خودکار است از آن استفاده نکنید.

خاموش کردن دستگاه : بعد از انجام سوراخ کاری دستگاه را خاموش کرده و مته را از گلوبی دستگاه و قطعه کار را از گیره باز کنید.

گفتنی است که در انتها وسایل استفاده شده را تمیز کرده، در محل مربوطه قرار داده، در صورت لزوم قطعه را پلیسه‌گیری کرده و سپس با رعایت نکات اینمی اقدام به تمیز کردن گیره، دستگاه و اطراف آن کنید.

فعالیت

چرا برای مخروط دنباله مته‌ها نام مورس را انتخاب کرده‌اند و زاویه آنها چند درجه است؟

-
-
-



اول ایمنی بعد کار

- ۱- قطعه کار را به طور مطمئن و مناسب بیندید تا از چرخش و پرتاب آن جلوگیری شود.
- ۲- در هنگام سوراخ کاری از عینک محافظ استفاده کنید.
- ۳- از دست زدن به براده ها و جدا کردن آنها با دست خودداری کنید.
- ۴- از فوت کردن براده ها پرهیز نموده و برای تمیز کردن آنها از قلم مو استفاده کنید.
- ۵- آویزان بودن موهای بلند در هنگام سوراخ کاری ممنوع می باشد.
- ۶- در هنگام سوراخ کاری از دستکش استفاده نکنید و از پوشیدن لباس کار با آستین گشاد خودداری کنید.
- ۷- از بستن مته های لنگ به دستگاه خودداری کنید. برای کنترل لنگی مته می توانید از صفحه صافی استفاده کنید.
- ۸- مته های دنباله مخروطی را هرگز به سه نظام نبندید.
- ۹- برای جلوگیری از کج شدن سوراخ، زیر قطعه کار و زیر کاری ها را تمیز کنید.
- ۱۰- مته را مناسب جنس قطعه کار انتخاب کنید.
- ۱۱- مته ها را از نظر تیزی کنترل کنید. مته های کند باعث ایجاد پلیسه در قطعه کار می شوند.
- ۱۲- در هنگام سوراخ کاری، حلقه یا انگشت را از دست خارج کنید.
- ۱۳- قبل از استفاده از ماشین مته از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- ۱۴- هیچ گاه آچار سه نظام و یا گوه را روی محور ماشین مته جا نگذارید، زیرا هنگام روشن شدن ماشین ایجاد حادثه می کند.
- ۱۵- قبل از توقف کامل ماشین اقدام به تغییر دور آن نکنید و به محور آن دست نزنید.
- ۱۶- در هنگام سوراخ کاری ورق ها، قطعه به شیوه مناسب مهار شده و زاویه رأس مته را بزرگ تر انتخاب کنید.
- ۱۷- در انتهای سوراخ کاری و هنگام خروج نوک مته از قطعه کار، مقدار سرعت پیشروی را کم کنید تا از قلا کردن و شکستن مته و احیاناً چرخش قطعه کار جلوگیری شود.
- ۱۸- برای سوراخ های کم عمق بهتر است که از مته های کوتاه تر استفاده شود.
- ۱۹- برای سوراخ های عمیق از مته هایی که فاز آنها در اثر کار کردن از بین رفته است استفاده نکنید. زیرا ممکن است در داخل سوراخ گیر کرده و بشکند.


فعالیت

چرا نمی توان مته های مخروطی را به سه نظام بست؟

.....

.....

.....

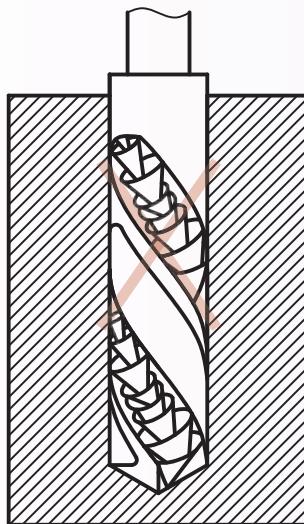

۲۰- عمق سوراخ هرگز نباید از طول مارپیچ مته بیشتر باشد (شکل ۵-۳۴).

شکل ۵-۳۴- کوتاه بودن مته برای سوراخ کاری



شکل ۵-۳۵- محفظه مناسبی جهت نگهداری متهها

۲۱- از قراردادن متهها در جیب لباس کار خودداری کنید.

۲۲- برای محافظت و جلوگیری از ضربه خوردن متهها و لبه برنده آنها، از محفظه‌های چوبی یا فلزی که برای این منظور ساخته شده است استفاده کنید (شکل ۵-۳۵).

فعالیت

بررسی کنید که سوراخ‌های روی فرقه سیمی چگونه ایجاد می‌شوند؟

.....

.....

.....

پرسش‌های پایانی

- ۱- سوراخ‌کاری را تعریف کنید.
- ۲- قسمت‌های مختلف مته را نام ببرید و وظیفه هر یک را به طور مختصر شرح دهید.
- ۳- انواع مته از نظر زاویه رأس و ماربیچ را نام برد و شرح دهید.
- ۴- انواع مته‌ها از نظر شکل دنباله را شرح دهید.
- ۵- کاربرد مته‌های خزینه را توضیح دهید.
- ۶- شباهت و تفاوت ماشین مته چندمحوره و سری در چیست؟
- ۷- تفاوت ماشین مته رومیزی و ستونی را بنویسید.
- ۸- کلاهک مته چیست؟
- ۹- تعریف سرعت برش را همراه با رابطه محاسبه آن بنویسید.
- ۱۰- پنج مورد از مهم‌ترین نکات ایمنی و حفاظتی را با توجه به اهمیت آنها بنویسید.
- ۱۱- چه ارتباطی بین دنباله مته و طول کل مته و قطر آن برقرار است؟
- ۱۲- چگونه می‌توان با استفاده از صفحه صافی لنگی مته را تشخیص داد؟
- ۱۳- با توجه به مطالب این فصل یک سؤال طرح کنید و پاسخ آن را بنویسید.
- ۱۴- تفاوت ظاهری مته الماسه (برای کارهای ساختمانی) با مته ماربیچ (برای کارهای فلزکاری) را بنویسید.
- ۱۵- برای سوراخ‌کاری همزمان چند قطعه که قرار است بعداً به هم منطبق و متصل شوند چه روشی پیشنهاد می‌کنید؟

فصل ۵

فعالیت کارگاهی یک

دستور کار سوراخ کاری صفحه اصلی قاب عکس

هدف

سوراخ کاری و خزینه کاری

مشخصات قطعه کار

جنس : S137


تعداد : یک عدد

کیفیت سطح : $\sqrt{Ra} \leq 3/2$ سوراخ کاری

نام : صفحه اصلی قاب عکس

ابعاد : $200 \times 8 \times 8$

تلرانس : $1/10$ میلی متر

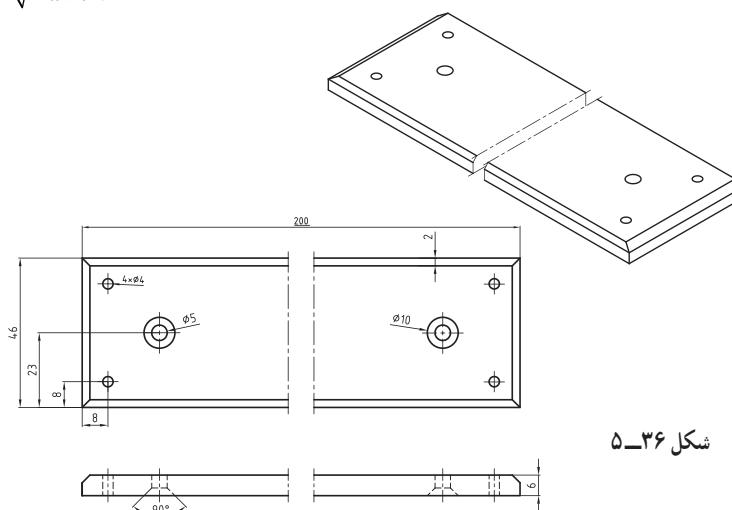

وسایل و ابزارهای مورد نیاز

۱- مته HSSØ ۴.۲ ، مته HSSØ ۶

۳- سنبه نشان

۵- چکش

۷- جناقی

۹- گیره موازی

۱۱- آچار سه‌نظم

۱۳- سوهان

۲- سوزن خطکش پایه‌دار

۴- خطکش مویی

۶- صفحه صافی

۸- ماشین مته رومیزی یا استونی

۱۰- زیرکاری مناسب

۱۲- وسایل تمیزکردن

۱۴- سندان


۱۵- مته خزینه مخروطی 90° HSSØ ۱۲x۹۰

۱۷- لب‌گیره مناسب

۱۹- وسایل روغن‌کاری

۱۶- کولیس ورنیه‌دار $5^\circ/0$

۱۸- مازیک

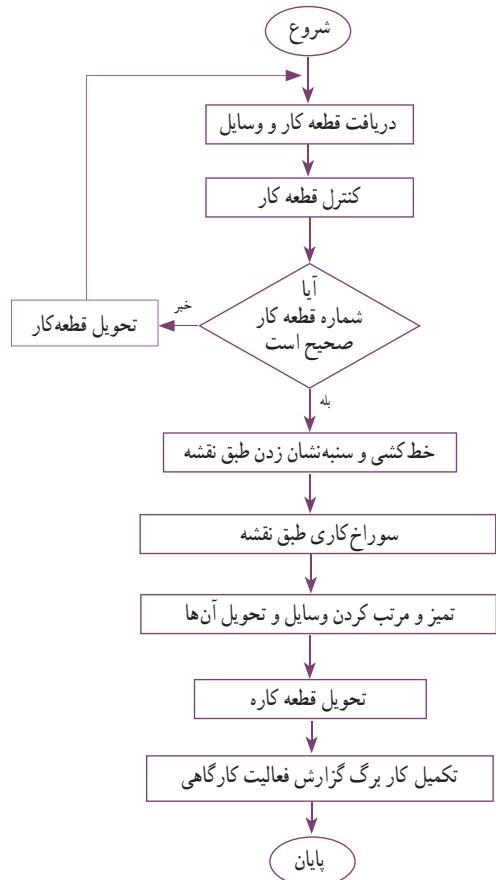

فعالیت کارگاهی یک

دستور کار سوراخ کاری صفحه اصلی قاب عکس



شکل ۵-۳۷

مراحل انجام کار

- ۱- صفحه اصلی قاب عکس را تحويل بگیرید.
- ۲- با رعایت اصول خطکشی محورهای نشان داده شده را با استفاده از سوزن خطکش پایه دار و بلوک ۷ شکل خطکشی کنید(شکل ۵-۳۷).




شکل ۵-۳۸

- ۳- قطعه کار را روی سندان گذاشته و مرکز سوراخها را با استفاده از سنبه نشان مشخص کنید (شکل ۵-۳۸).
- ۴- با استفاده از کولیس ۵٪ مرکز سوراخها را کنترل کنید.
- ۵- در حالی که برق ماشین متنه قطع است مته $\varnothing 4/2$ را داخل سه نظام متنه بیندید.
- ۶- قطعه کار را به صورت صحیح در گیره بیندید.
- ۷- از محکم بودن قطعه کار در داخل گیره و محکم بودن گیره روی میز ماشین مطمئن شوید.
- ۸- دور مناسب برای مته $4/2$ را تعیین کنید و آن را روی ماشین متنه تنظیم کنید.
- ۹- دستگاه را روشن کنید و با رعایت نکات ایمنی و فنی، یکی از سوراخها را روی قطعه کار ایجاد کنید.

فعالیت کارگاهی یک

دستور کار سوراخ کاری صفحه اصلی قاب عکس

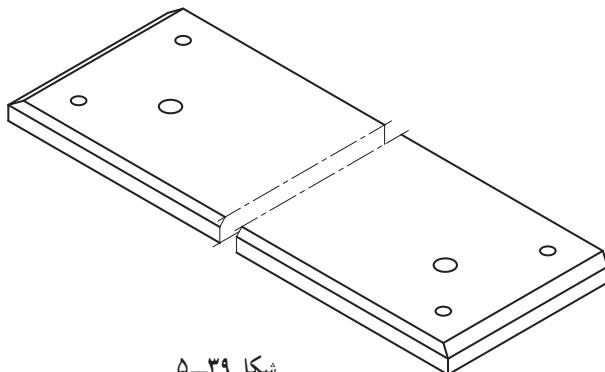

شکل ۵-۳۹



شکل ۵-۴۰



شکل ۵-۴۱

- ۱۰- مانند بند قبلی ماقبی سوراخ‌ها، به قطر $4/2$ در نقشه را ایجاد کنید (شکل ۵-۳۹).
- ۱۱- دستگاه را خاموش کرده و متنه 6 را به جای متنه $4/2$ داخل سه‌نظام بیندید.
- ۱۲- دور مناسب برای متنه 6 را تعیین کرده و روی ماشین تنظیم کنید.
- ۱۳- دستگاه را روشن کرده و با رعایت نکات ایمنی سوراخ‌های قطر 6 را روی قطعه کار ایجاد کنید (شکل ۵-۴۰).
- ۱۴- برق دستگاه را خاموش کرده و متنه خزینه را به جای متنه 6 داخل سه‌نظام بیندید.
- ۱۵- دور مناسب برای متنه خزینه را تعیین کرده و روی ماشین متنه تنظیم کنید.
- ۱۶- دستگاه را روشن کرده و با رعایت نکات ایمنی و حفاظتی خزینه پشت سوراخ‌های قطر 6 را ایجاد کنید (شکل ۵-۴۱).
- ۱۷- دستگاه را خاموش کرده و متنه را از سه‌نظام خارج کنید.
- ۱۸- قطعه کار را از داخل گیره خارج کنید و سوراخ‌های ایجاد شده را پلیسه‌گیری کنید.
- ۱۹- دستگاه و وسائل استفاده شده را تمیز و مرتب کرده و تحویل دهید.
- ۲۰- موارد خواسته شده در کاربرگ گزارش فعالیت کارگاهی را پاسخ دهید.
- ۲۱- به دوستان خود در انجام مراحل بالا کمک کنید.

	کاربرگ گزارش فعالیت کارگاهی سوراخ کاری صفحه اصلی قاب عکس							
فصل پنجم فعالیت کارگاهی یک								
نام و نام خانوادگی :								
زمان کل (ساعت)	زمان انجام کار (ساعت)	ساعت پایان	ساعت شروع	تاریخ انجام				
				-۱				
				-۲				

مشاهدات :

.....
.....
.....

مشکلات و علل آن :

.....
.....
.....
.....

روش‌های بهبود :

.....
.....
.....
.....

اگر قرار باشد این فعالیت کارگاهی را دوباره انجام دهید چه مواردی را در آن مورد توجه قرار می‌دهید؟

.....
.....
.....

سایر موارد :

.....
.....
.....

فصل ۵

فعالیت کارگاهی دو

دستورکار سوراخ کاری طلق

هدف

سوراخ کاری قطعات غیر فلزی

مشخصات قطعه کار

جنس: مواد پلمری


نام: طلق

تعداد: دو عدد

ابعاد: $125 \times 120 \times 2/5$


کیفیت سطح: $\sqrt{Ra^{3/2}} / \sqrt{Ra^{3/2}}$ سوراخ کاری

تولرانس: $1^{\circ} \pm 0.05$ میلی متر

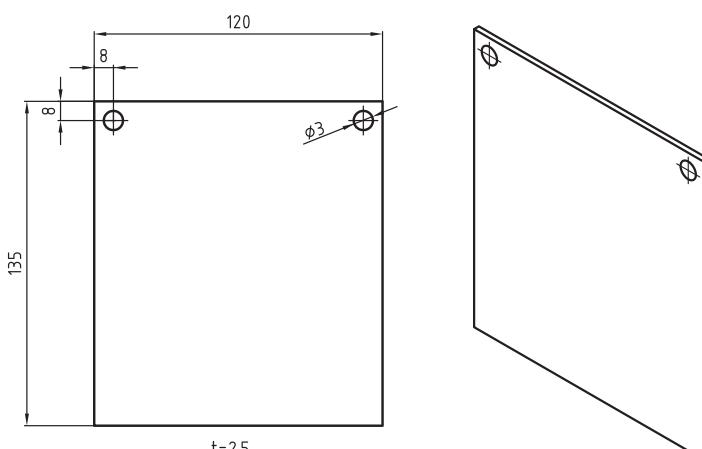

وسایل و ابزارهای مورد نیاز

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| ۱- میز کار | ۱- گیره موازی |
| ۲- صفحه صافی | ۴- ماشین مته رومیزی یا ستونی |
| ۳- مته HSS Ø ۳ | ۶- زیرکاری مناسب |
| ۷- آچار سه نظام مته | ۸- خطکش فلزی |
| ۹- وسایل تمیزکردن | ۱۰- سوهان |
| ۱۱- کولیس ورنیهدار ۵٪ | ۱۲- لب‌گیره مناسب |
| ۱۳- اتود و یا روان نویس | ۱۴- وسایل روغن کاری |

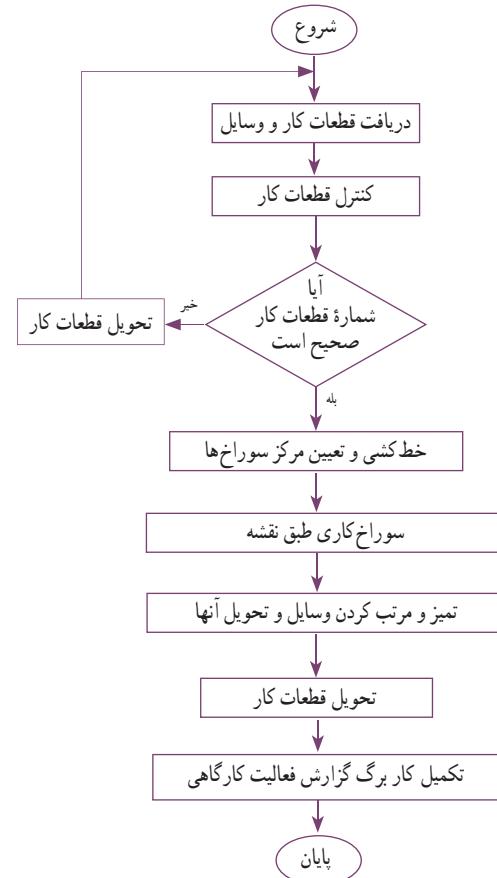


فعالیت کارگاهی دو

دستورکار سوراخکاری طلق


مراحل انجام کار

- ۱- دو قطعه طلق را از انبار تحویل بگیرید.
- ۲- ابعاد و اندازه آنها را با کولیس کنترل کنید.
- ۳- با استفاده از سوهان لبه‌های تیز و پلیسه‌ها را برطرف کنید.
- ۴- خطوط تقارن سوراخ‌ها را روی یکی از قطعه کارها خط‌کشی کنید. برای خط‌کشی این قطعه با توجه به جنس آن از وسیله مناسب (مانند روان‌نویس و یا اتود) استفاده کنید.
- ۵- مرکز سوراخ‌ها را با استفاده از روان‌نویس مشخص کنید(شکل ۵-۴۳).

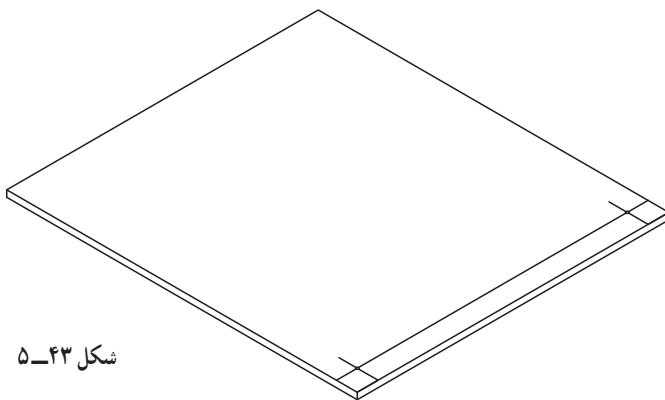

شکل ۵-۴۳

- ۶- فاصله مرکز سوراخ‌ها تا لبه قطعه کار را با استفاده از کولیس ورنیه کنترل کنید.
- ۷- در حالی که برق دستگاه قطع است مته را داخل سه‌نظام بیندید.
- ۸- هر دو قطعه را با هم و به صورت صحیح در داخل گیره بیندید. چون هر دو قطعه باید همزمان سوراخ شوند.
- ۹- دور مناسب برای مته ۳ را تعیین کرده و آن را روی ماشین مته تنظیم کنید.
- ۱۰- ماشین را روشن کرده و با رعایت نکات ایمنی و فنی سوراخ را روی قطعه کار ایجاد کنید.
- ۱۱- ماشین را خاموش کرده، برق اصلی آن را قطع نموده و مته را از سه‌نظام خارج کنید.
- ۱۲- قطعه کار را از داخل گیره باز کرده و سوراخ‌های ایجاد شده را پلیسه‌گیری کنید.
- ۱۳- دستگاه و وسایل استفاده شده را مرتب کرده و تحویل دهید.
- ۱۴- موارد خواسته شده در کاربرگ گزارش فعالیت کارگاهی را پاسخ دهید.
- ۱۵- به دوستان خود در انجام مراحل بالا کمک کنید.

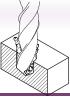	کاربرگ گزارش فعالیت کارگاهی سوراخ کاری طلق	فصل پنجم فعالیت کارگاهی دو		
نام و نام خانوادگی :				
زمان کل (ساعت)	زمان انجام کار (ساعت)	ساعت پایان	ساعت شروع	تاریخ انجام
				۱
				۲

مشاهدات :

.....

مشکلات و علل آن :

.....

روش‌های بهبود :


.....

اگر قرار باشد این فعالیت کارگاهی را دوباره انجام دهید چه مواردی را در آن مورد توجه قرار می‌دهید؟

.....

سایر موارد :

.....

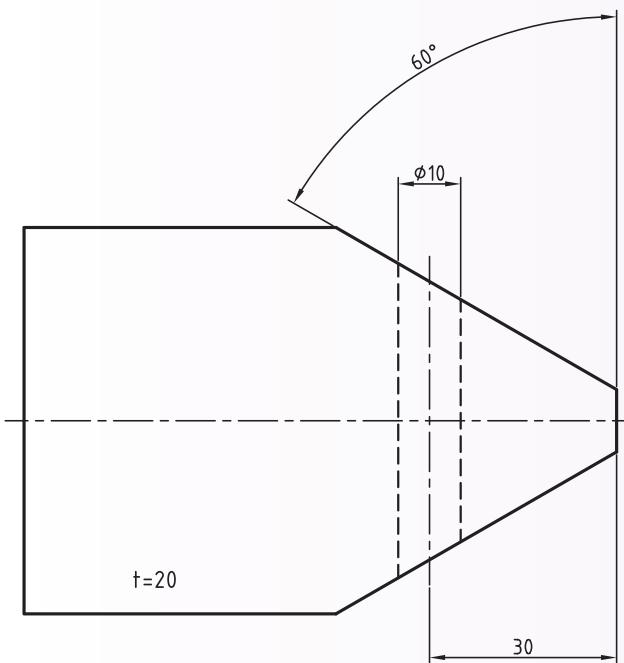

روش سوراخ کاری روی سطح
شیب دار قطعه‌ای مطابق شکل را شرح
دهید.