

## واحد کار اول

# توانایی ترسیم دیاگرام های سیم بندی الکتروموتورهای یک طبقه یک سرعت سه فاز

هدف کلی  
محاسبه و ترسیم دیاگرام های سیم بندی موتورهای یک طبقه سه فاز

- هدف های رفتاری: از فراگیر، انتظار می رود با گذراندن این پیمانه بتواند :
- ۱- میدان مغناطیسی اطراف سیم جریان دار را شرح دهد.
  - ۲- میدان دوار در سطح استاتور را شرح داده، چگونگی تشکیل آن را تشریح کند.
  - ۳- دور رتور را محاسبه کند.
  - ۴- روابط و فرمول های مربوط به نقشه کشی الکتریکی را بیان کند.
  - ۵- محور قطبی و گام قطبی را تعریف کند.
  - ۶- تعداد شیارهای موجود در هر قطب هر فاز را از طریق محاسبه به دست آورد.
  - ۷- گام سیم بندی را تعریف کند و آن را از طریق محاسبه به دست آورد.
  - ۸- زاویه الکتریکی شیارها را تعریف کند و آن را از طریق محاسبه به دست آورد.
  - ۹- گام فازی را تعریف کند و آن را از طریق محاسبه به دست آورد.
  - ۱۰- شروع فازها را با استفاده از گام فازی و زاویه الکتریکی مشخص کند.
  - ۱۱- سیم بندی یک طبقه را شرح دهد.
  - ۱۲- انواع سیم پیچی ها را از نظر نوع کلاف ها شرح دهد.
  - ۱۳- سیم پیچی متحدالمرکز و کلاف مساوی را شرح دهد و موارد کاربرد آن ها را بیان کند.
  - ۱۴- دیاگرام سیم بندی الکتروموتورهای سه فاز یک طبقه یک سرعت را به صورت زنجیری محاسبه و ترسیم کند.
  - ۱۵- دیاگرام سیم بندی الکتروموتورهای سه فاز یک طبقه یک سرعت را به صورت حلقه ای محاسبه و ترسیم کند.



ساعات آموزش

نظری	عملی	جمع
۲۰	۴۰	۶۰

## پیش‌آزمون (۱)

۱- وضعیت میدان مغناطیسی استاتور موتورهای سه‌فاز چگونه است؟

۱ - با مقدار ثابت در حال گردش است.

۲ - با مقدار ثابت موقعیتی ثابت دارد.

۳ - با تغییرات سینوسی در حال گردش است.

۴ - با تغییرات نامشخص در حال گردش است.

۲- یک موتور سه‌فاز ۴ قطب با لغزش ۴ درصد در شبکه‌ای با فرکانس ۵۰ هرتز کار می‌کند. سرعت گردش

رتور آن در هر دقیقه چند دور است؟

۱۴۴۰ (۲)

۱۵۰۰ (۱)

۱۴۱۰ (۴)

۱۴۶۰ (۳)

۳- ارتباط صحیح بین گام قطبی ( $Y_P$ ) و گام کلاف ( $Y_Z$ ) کدام است؟

$Y_Z \geq Y_P$  (۲)

$Y_Z \leq Y_P$  (۱)

$Y_Z > Y_P$  (۴)

$Y_Z = Y_P$  (۳)

۴- زاویه الکتریکی بین دو شیار متوالی در موتور سه‌فاز ۳۶ شیار ۶ قطب، چند درجه الکتریکی است؟

۶۰ (۲)

۹۰ (۱)

۳۰ (۴)

۴۵ (۳)

۵- گام فازی ( $Y_{PH}$ ) چند برابر گام قطبی ( $Y_P$ ) است؟

۲) یک و نیم

۱) یک سوم

۴) یک دوم

۳) دو سوم

۶- در یک موتور سه‌فاز ۳۶ شیار ۴ قطب، فاز  $U_1$  از شیار شماره ۱ شروع می‌شود. شروع فاز  $W_1$  از

کدام شیار است؟

۱۳ (۲)

۷ (۱)

۱۲ (۴)

۶ (۳)

۷- کدام موتور الکتریکی قادر به تولید حوزه‌ی دوآر در سطح استاتور خود است؟

۲) یک فاز

۱) سه فاز

۴) دو فاز و سه فاز

۳) دو فاز

۸- گام کلاف یک موتور سه‌فاز ۲۴ شیار ۲ قطب در حذف هارمونی سوم، کدام است؟


۱-۱۱ (۲)

۱-۱۲ (۱)

۱-۹ (۴)


۱-۱۰ (۳)

## مقدمه

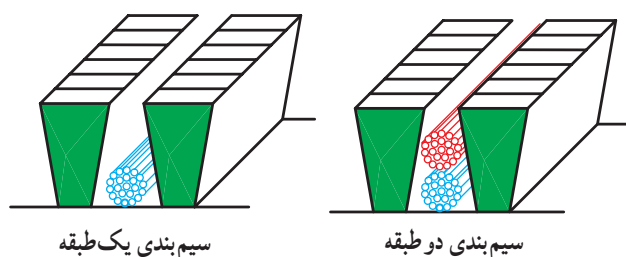


شکل ۱-۱- انواع سیم بندی

در سیم بندی یک طبقه الکتروموتورها، در هر شیار استاتور یک بازوی کلاف قرار می گیرد. اگر تعداد بازوها در هر شیار بیش از یک باشد، سیم بندی را چند طبقه می گویند. متداول ترین سیم بندی چند طبقه در موتورهای سه فاز، سیم بندی دو طبقه است که دو بازو در هر شیار قرار می گیرد (شکل ۱-۱).

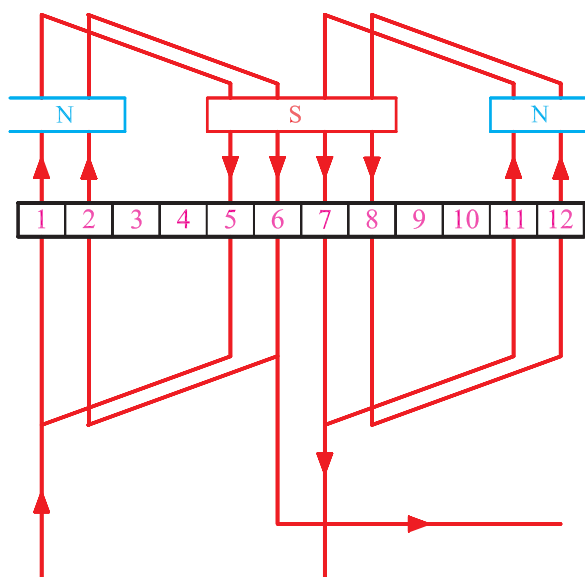

شکل ۱-۲- عرض کلاف بیشتر، قطب کمتر

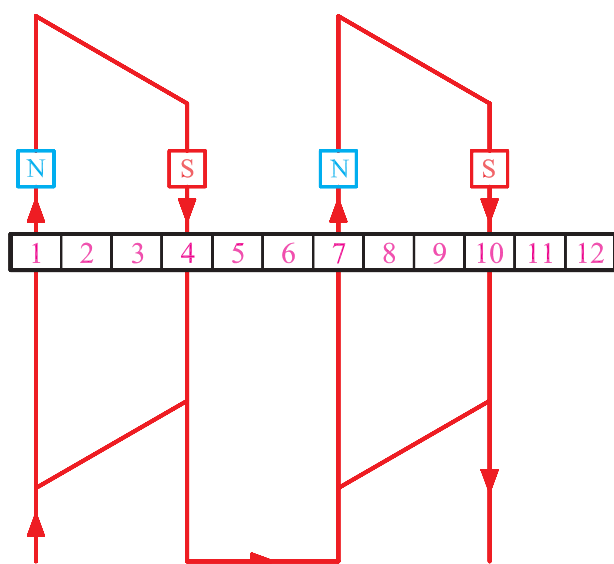

شکل ۱-۳- عرض کلاف کمتر، قطب بیشتر

## ۱-۱- میدان مغناطیسی استاتور و تعداد قطب ها

میدان مغناطیسی استاتور با عبور جریان الکتریکی از سیم های داخل شیارها، تأمین می شود. تعداد قطب های مغناطیسی که در سطح استاتور تشکیل می شود، به عرض بازوهای کلاف و فاصله دو بازو از یکدیگر بستگی دارد به عبارت دیگر، چه اندازه از سطح استاتور را می پوشاند. اگر عرض دو بازوی یک کلاف تقریباً نصف سطح جانبی استاتور را پوشش دهد، در سطح استاتور دو قطب تشکیل می شود (شکل ۱-۲). اگر عرض دو بازو تقریباً یک چهارم سطح استاتور را بپوشاند، تعداد قطب های استاتور به چهار قطب می رسد (شکل ۱-۳). به این ترتیب، تعداد قطب ها با کاهش عرض بازوی کلاف ها زیاد می شود، به گونه ای که می توان گفت:

تعداد قطب های یک موتور با عرض دو بازوی یک کلاف نسبت عکس دارد.

### ۱-۱-۱- میدان مغناطیسی هادی جریان دار

— آزمایش ارستد: هرگاه سیم هادی الکتریکی را مطابق

شکل ۱-۴ الف، از درون صفحه ای عایق عبور داده و در نزدیکی آن، عقربه ای مغناطیسی قرار دهیم، قطب N عقربه مغناطیسی در راستای میدان مغناطیسی زمین، به طرف شمال جهت گیری می کند.

با اتصال کلید K، عقربه مغناطیسی تغییر جهت داده و در راستای خاصی قرار می گیرد. از این تغییر وضعیت می توان نتیجه گرفت با عبور جریان الکتریکی از یک هادی الکتریکی، در اطراف آن میدان مغناطیسی به وجود می آید. این میدان بر عقربه مغناطیسی اثر گذاشته و آن را در راستایی معین قرار می دهد (شکل ۱-۴ ب).

میدان مغناطیسی اطراف سیم جریان دار، خواصی به شرح زیر دارد:

میدان مغناطیسی در هر نقطه از اطراف سیم، کمیتی برداری است و بر خط میدانی که از آن نقطه می گذرد، مماس بوده و جهت آن همسو با خطوط میدان است.



— خطوط میدان، روی صفحه ای قرار دارند که بر محور سیم جریان دار عمود است.

— خطوط میدان، در نزدیکی سیم متراکم تر از دیگر قسمت هاست. بنابراین، میدان در نزدیکی سیم قوی تر از دیگر قسمت های آن است.


— جهت خطوط میدان، با قاعده «دست راست» تعیین می شود.

اگر انگشت شست دست راست در جهت جریان باشد،

چهار انگشت نیم بسته دست راست، جهت خطوط میدان اطراف سیم جریان دار را نشان خواهند داد (شکل ۱-۵).

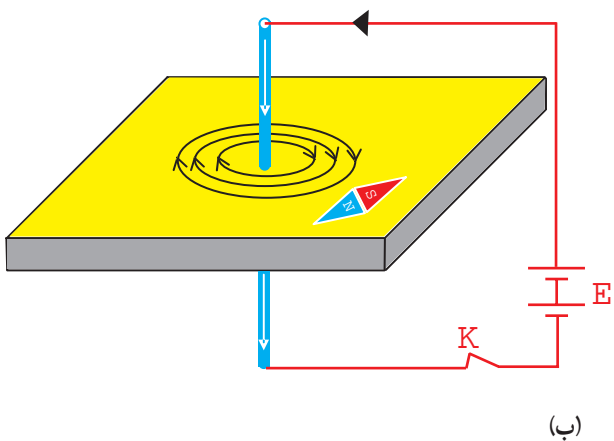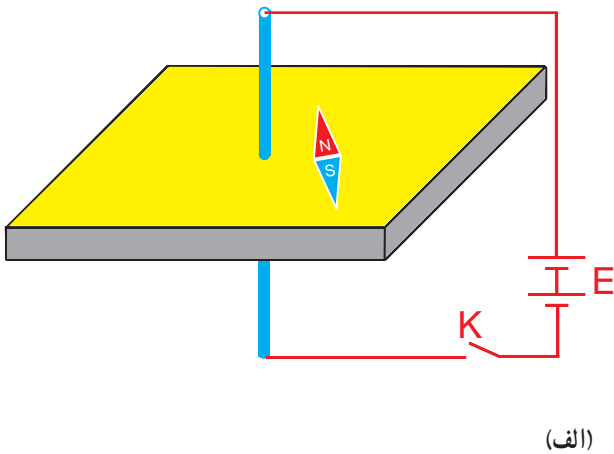


شکل ۱-۴ — آزمایش ارستد

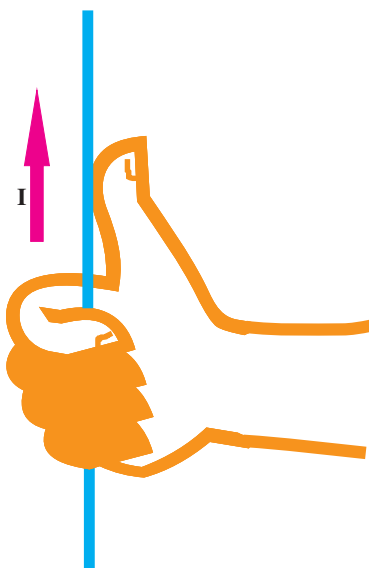

شکل ۱-۵ — تعیین جهت میدان اطراف سیم راست


## ۲-۱-۱- قطب‌های ایجادشده در استاتور

ماشین‌های الکتریکی: هادی‌های الکتریکی سطح استاتور، به صورت بازوهای سیم پیچ مسطح، سری شده و مجموعاً یک گروه کلاف سیم پیچی را تشکیل می‌دهند. در این وضعیت، میدان مغناطیسی هادی‌های هم جهت، جمع شده و میدان مغناطیسی قوی‌تری را در مرکز سیم پیچ به وجود می‌آورند. تقویت میدان مغناطیسی در سطح استاتور، باعث افزایش نیروی اعمال شده بر هادی‌های جریان دار رتور شده و با تقویت گشتاور موتور، قدرت آن افزایش می‌یابد (شکل ۱-۶).

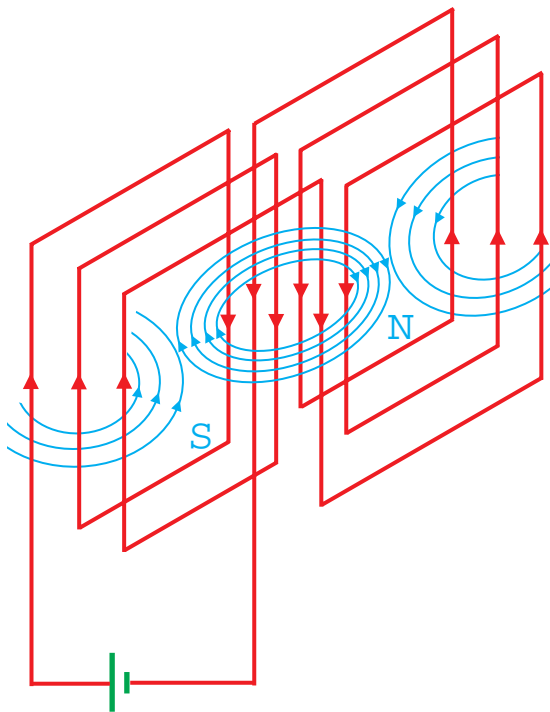

شکل ۱-۶- ایجاد میدان قوی با سیم‌های جریان دار هم جهت

اگر جهت جریان الکتریکی در بازوهای سیم پیچ‌ها عوض شود، موقعیت قطب‌های مغناطیسی S و N عوض می‌شود (شکل ۱-۷).

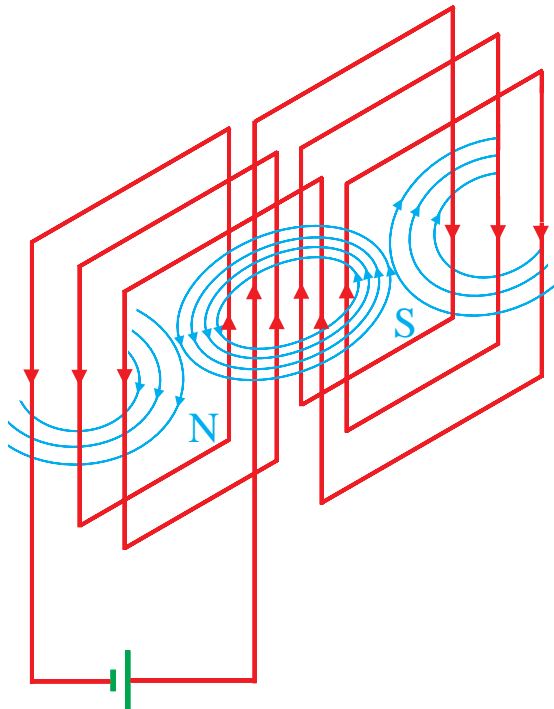


شکل ۱-۷- تعویض موقعیت قطب‌های NS با تغییر جهت جریان


## ۲-۱- ایجاد میدان دوار توسط جریان سه فاز

با توجه به این که اختلاف فاز ولتاژها بین خطوط در شبکه سه فاز،  $120^\circ$  درجه الکتریکی است، سیم پیچ فازهای مربوطه در موتورهای سه فاز، با  $120^\circ$  درجه الکتریکی نسبت به هم، در شیارهای استاتور قرار می گیرند. یک موتور سه فاز ۶ شیار را در نظر می گیریم و موقعیت تشکیل قطب ها را با توجه به مقادیر مختلف  $\omega t$  در فاصله صفر تا  $36^\circ$  درجه، در سطح استاتور بررسی می کنیم. در شکل های داده شده، جریان مربوط به ولتاژهای منفی را «خروجی» و جریان مربوط به ولتاژهای مثبت را «ورودی» در نظر می گیریم.


۲ سرگروه کلاف های مربوط به سیم پیچ اول ( $U_1$  و  $U_2$ ) را با فاز  $L_1$ ، سیم پیچ دوم ( $V_1$  و  $V_2$ ) را با  $L_2$  و سیم پیچ سوم ( $W_1$  و  $W_2$ ) را با فاز  $L_3$ ، تغذیه می کنیم (شکل ۸-۱-الف).

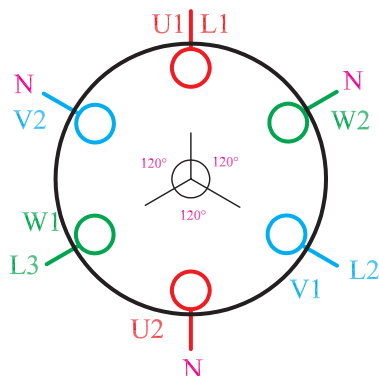


شکل ۸-۱-الف - موتور سه فاز ۶ شیار

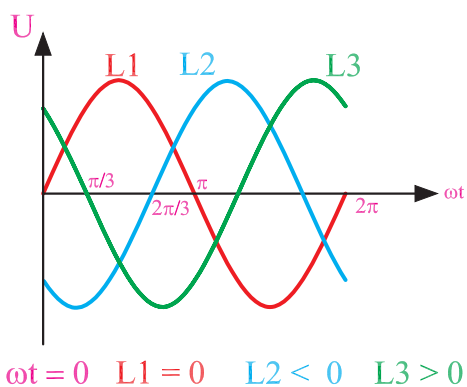


در موقعیت  $L_1 = 0$ ،  $L_2 < 0$  و  $L_3 > 0$  فازها، قطب سازی و جهت جریان در کلاف ها، مطابق شکل ۸-۱-ب خواهد شد. به علت صفر بودن دامنه فاز  $L_1$ ، در سیم پیچ اول جریانی وجود ندارد.

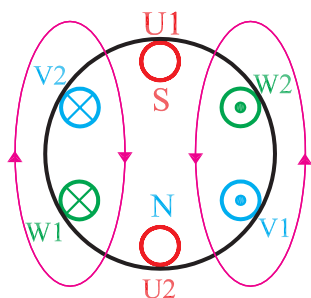


شکل ۸-۱-ب

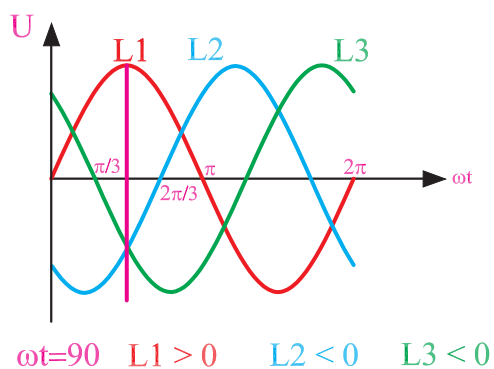


در موقعیت  $L_1 > 0, L_2 < 0, L_3 < 0$  فازها، قطب‌سازی و جهت جریان در کلاف‌ها، مطابق شکل ۸-۱-ج خواهد شد.

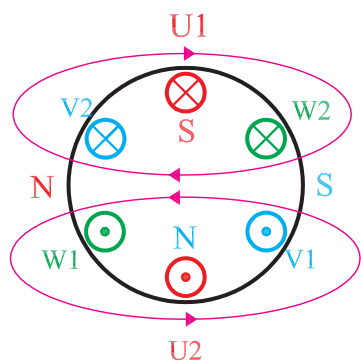


شکل ۸-۱-ج

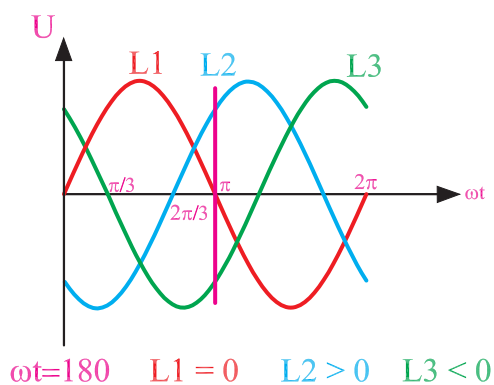


در موقعیت  $L_1 = 0, L_2 > 0, L_3 < 0$  فازها، قطب‌سازی و جهت جریان در کلاف‌ها، مطابق شکل ۸-۱-د خواهد شد. به علت صفر بودن دامنه فاز اول در سیم پیچ  $U_1$ ، جریان صفر خواهد بود.

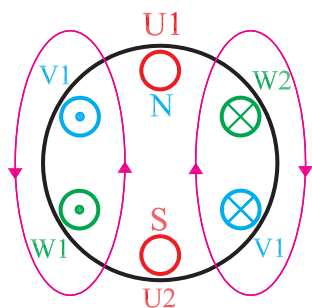


شکل ۸-۱-د

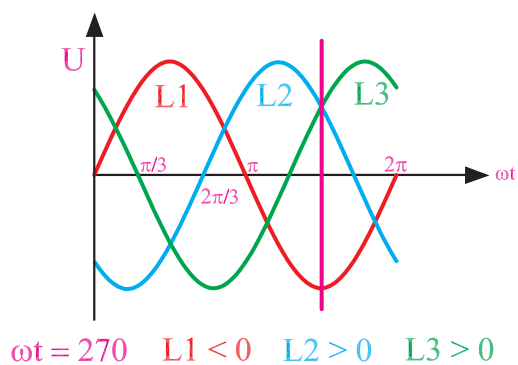


در موقعیت  $L_1 < 0, L_2 > 0, L_3 > 0$  و فازها، قطب‌سازی و جهت جریان در کلاف‌ها، مطابق شکل ۸-۱-ه خواهد شد.

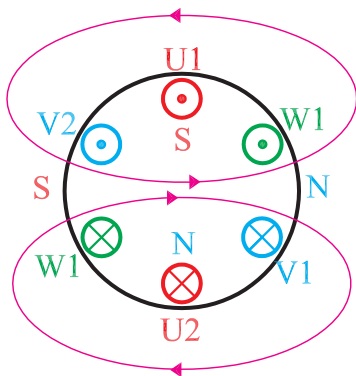

شکل ۸-۱-ه

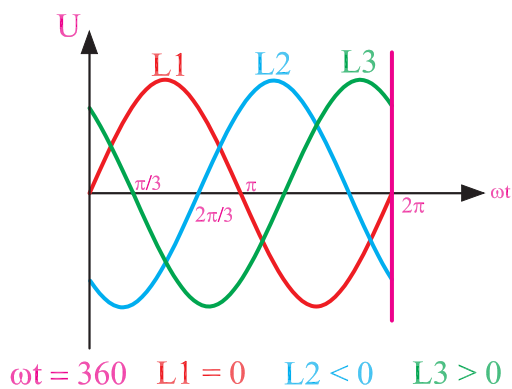

در موقعیت  $L_1 = 0, L_2 < 0, L_3 > 0$  و فازها، قطب‌سازی و جهت جریان در کلاف‌ها، مطابق شکل ۸-۱-و خواهد شد.


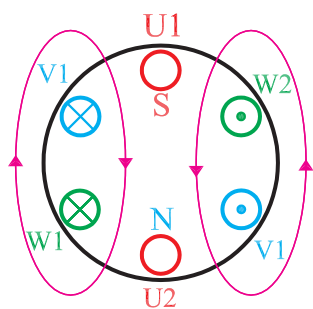


شکل ۸-۱-و



در بخش‌های مختلف شکل ۸-۱ مشاهده می‌شود که با تغییر متغیر  $\omega t$  از  $0^\circ$  تا  $360^\circ$  درجه، قطب‌های N و S نیز یک دور کامل سطح استاتور را می‌پیمایند (این خاصیت در موتورهای ۲ قطبی صادق است. درباره اثرات قطب‌ها بر سرعت گردش میدان، بحث خواهیم کرد). اگر زاویه پیموده‌شده در یک ثانیه برابر با  $\omega t = f \times 360^\circ$  درجه باشد، قطب‌ها در یک ثانیه  $f$  بار سطح استاتور را خواهند پیمود. یعنی، سرعت گردش قطب‌ها با  $f$  (فرکانس جریان متناوب) نسبت مستقیم دارد. بنابراین می‌توان گفت:

با تغییر  $\omega t$ ، حوزه مغناطیسی دواری در سطح استاتور تشکیل می‌شود که سرعت گردش آن با فرکانس جریان متناوب، نسبت مستقیم دارد.

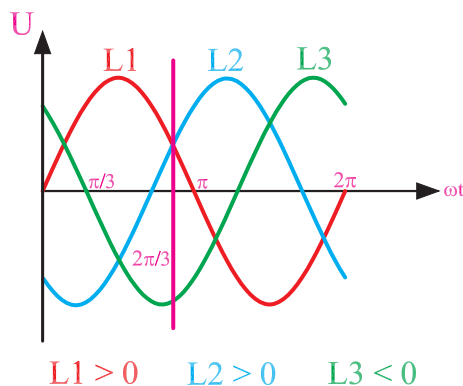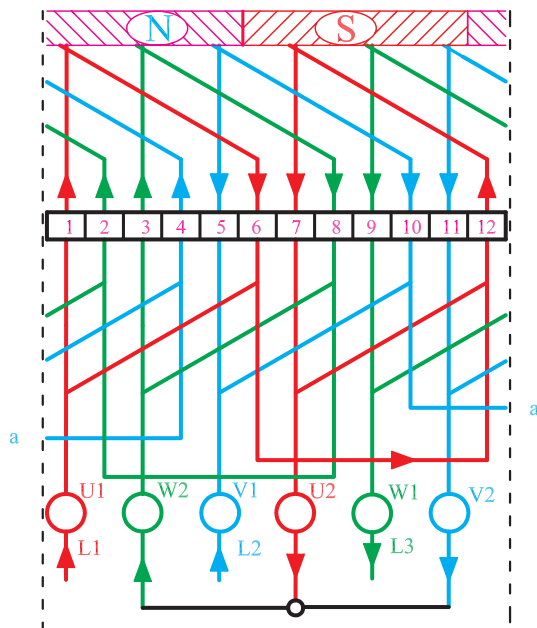

شکل ۹-۱ ایجاد دو قطب در سطح استاتور

### ۱-۲-۱ ایجاد میدان دوار ۲ قطبی توسط جریان

متناوب سه‌فاز: یک موتور سه‌فاز ۱۲ شیار را در نظر می‌گیریم. برای هر فاز، دو کلاف را به گونه‌ای در نظر می‌گیریم که بازوی آن‌ها ۵ شیار از هم فاصله داشته باشد. سطح استاتور را به سه قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و فاصله‌های به‌دست‌آمده بازوی کلاف‌های مربوط به فازها را درون شیارهای استاتور قرار می‌دهیم. در لحظه‌ای خاص از جریان متناوب سه‌فاز، مسیر جریان را درون بازوی کلاف‌ها تعقیب می‌کنیم. بازوهای را که جهت جریان یکسانی دارند، دسته‌بندی می‌کنیم و هر مجموعه به‌دست‌آمده را به یک قطب اختصاص می‌دهیم (شکل ۹-۱).

## ۲-۱-۲ ایجاد میدان دوار ۴ قطبی توسط جریان

متناوب سه فاز: یک موتور ۲۴ شیار را در نظر می‌گیریم. گام



کلاف‌ها را به اندازه یک چهارم سطح استاتور ( $Y = \frac{24}{4} = 6$ )

منظور می‌کنیم و مطابق شکل ۱-۱۰ برای یک لحظه از موقعیت






فازها، مسیر جریان الکتریکی هر سه فاز را در داخل کلاف‌ها

رسم کرده و تعداد قطب‌های تشکیل شده را با توجه به جهت

جریان در بازوی کلاف‌ها، به دست می‌آوریم.

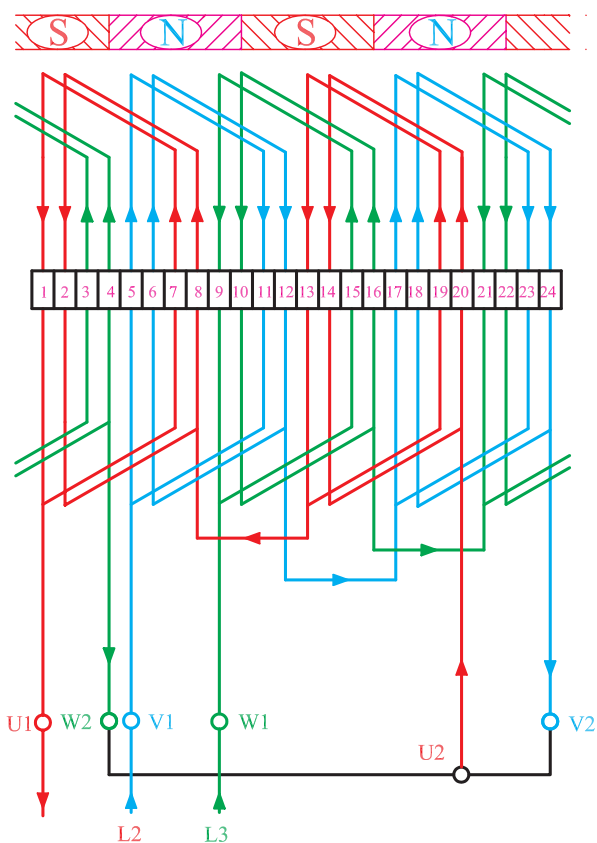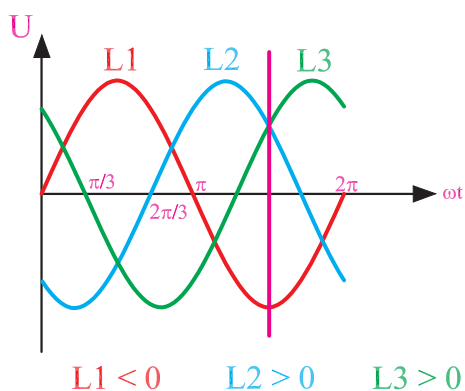

شکل ۱-۱۰

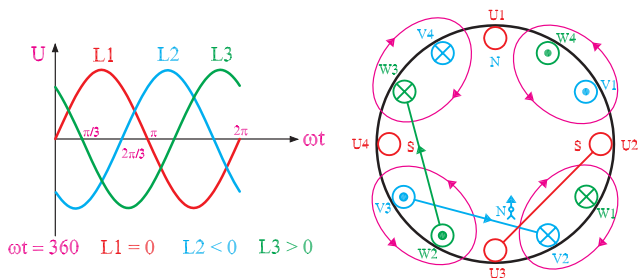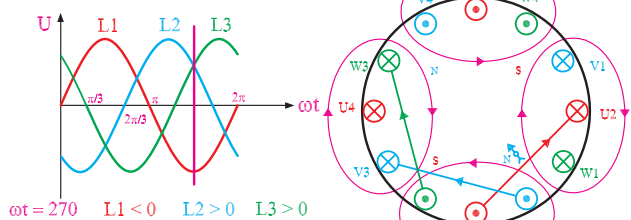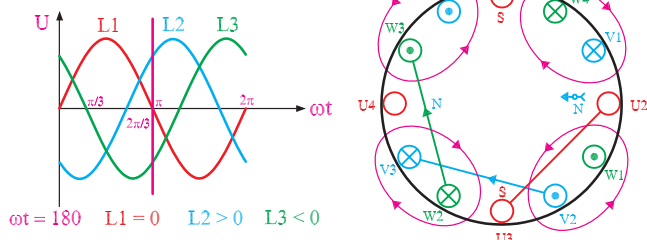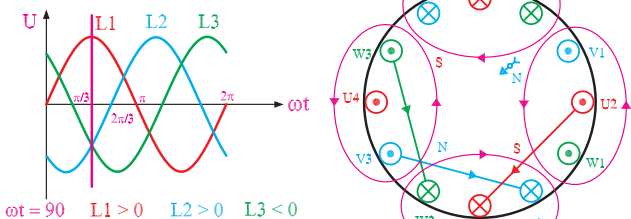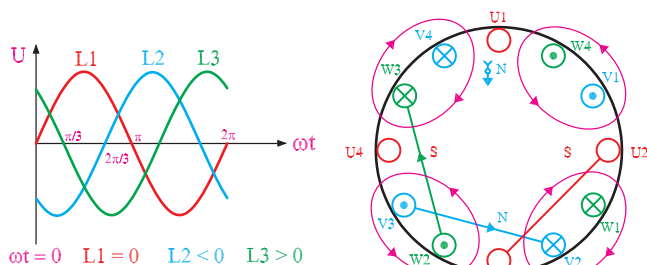

در شکل ۹-۱ دیدیم که گام کلاف تقریباً برابر نصف شیارها بوده و ۲ قطب در سطح استاتور تشکیل می‌شود. در شکل ۱۰-۱ با در نظر گرفتن گام کلاف برابر یک چهارم شیارها، در سطح استاتور ۴ قطب به وجود می‌آید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت:

تعداد قطب‌های یک موتور به گام کلاف بستگی دارد  
هر قدر که گام کلاف کوچکتر باشد، تعداد شکل‌های تشکیل شده بیشتر است.

— تأثیر تعداد قطب‌ها بر سرعت گردش حوزه دوار:

در موتورهای ۲ قطب با تغییر زاویه الکتریکی جریان، به اندازه‌ی ۳۶۰ درجه میدان مغناطیسی یک بار استاتور را دور می‌زند. این موضوع را در موتورهای ۴ قطب دنبال می‌کنیم و جابه جایی قطب‌ها را در این نوع موتورها با تغییر ۳۶۰ درجه زاویه الکتریکی جریان‌ها، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در سطح استاتور، برای هر فاز دو کلاف (۴ موقعیت جریان) در نظر می‌گیریم و با توجه به تغییر  $\omega t$  و جهت جریان‌ها و براساس قاعده دست راست، قطب‌ها را تشکیل می‌دهیم. با ۲ برابر شدن قطب‌ها، جابه جایی (سرعت گردش) میدان مغناطیسی نصف می‌شود (شکل ۱۱-۱). بنابراین:

سرعت گردش حوزه دوار با تعداد قطب‌ها، نسبت عکس دارد.

شکل ۱۱-۱ جابه‌جایی میدان مغناطیسی در موتور ۴ قطب

پلاک موتور	
Style	Frame = B3
R.P.M=2850	F=50HZ
T C°	Hours
VOlts=220V/380V	COS $\phi$ =0.82
kw=2kw	Ph=3
Amp=10.9/6.22	Code

شکل ۱۲-۱ الف

### ۳-۲-۱ محاسبه تعداد دور رتور: در بررسی ایجاد

حوزه دوار، آموختیم که سرعت گردش میدان با فرکانس جریان متناوب، نسبت مستقیم و با تعداد قطب‌ها، نسبت عکس دارد. در صنعت، دور موتورهای را در دقیقه بیان می‌کنند و روی پلاک موتورهای، تعداد دور در دقیقه را به صورت R.P.M می‌نویسند (شکل ۱۲-۱ الف). سرعت گردش حوزه دوار را «دور سنکرون» می‌گویند و آن را با  $N_s$  نشان می‌دهند که اندازه آن با توجه به مطالب گفته شده، برابر است با:

$$N_s = \frac{f \times 120}{2P}$$

که در آن:

$N_s$  = دور سنکرون (سرعت گردش حوزه دوار) در هر

دقیقه

$f$  = فرکانس جریان متناوب (هرتز Hz)

$2P$  = تعداد قطب‌های موتور

در موتورهای آسنکرون رتور قفسی، جریان میله‌های رتور از طریق القای مغناطیسی حوزه دوار استاتور، تأمین می‌شود. به همین دلیل می‌بایستی سرعت گردش رتور از سرعت سنکرون کمتر باشد تا میله‌های رتور، با قطع خطوط میدان و تغییر شار مواجه شده و در آن‌ها جریان القا شود. بنابراین در موتورهای القایی، دور رتور با دور سنکرون هماهنگ نیست و به همین دلیل به آن‌ها موتورهای آسنکرون (غیرهماهنگ) می‌گویند.

میزان عقب‌افتادگی دور رتور نسبت به دور سنکرون، به تعداد قطب‌ها، قدرت و بار موتور بستگی دارد. در موتورهای معمولی، میزان عقب‌افتادگی دور رتور از دور سنکرون بین ۴ تا ۱۰ درصد از دور سنکرون است. به عقب‌افتادگی دور رتور نسبت به دور سنکرون، «لغزش» یا «ضریب لنگی» می‌گویند و آن را با  $S$  نشان می‌دهند. در اغلب موارد، لغزش را برحسب درصد محاسبه و به صورت روبرو بیان می‌کنند:

$$S = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100 \quad (\text{درصد لغزش})$$

$$N_r = N_s (1 - S)$$

که در آن  $N_r$  = دور رتور است.

بنابراین، سرعت رتور را می‌توان از رابطه روبرو به دست

آورد:

حل:

$$f = 50 \text{ Hz} \text{ و } \%S = \%4$$

$$N_s = \frac{f \times 120}{2P}$$

$$N_r = \frac{50 \times 120}{2} = 3000 \text{ R.P.M}$$

$$N_r = N_s(1 - S)$$

$$N_r = 3000(1 - 0.04) = 2880 \text{ R.P.M}$$

مثال: یک موتور ۲ قطب در فرکانس ۵۰ هرتز شبکه

کار با لغزش ۴ درصد کار می کند. مطلوب است:

۱- سرعت سنکرون در هر دقیقه

۲- دور رتور در هر دقیقه

مثال: سرعت گردش رتور یک موتور سه فاز ۴ قطب

۱۴۱۰ دور در دقیقه است. اگر فرکانس شبکه ۵۰ هرتز باشد،


لغزش موتور چند درصد است؟

حل:

$$N_r = 1410 \text{ R.P.M}, f = 50 \text{ Hz}$$

$$N_s = \frac{f \times 120}{2P} = \frac{50 \times 120}{400} = 1500 \text{ [R.P.M]}$$

$$\%S = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100 = \frac{1500 - 1410}{1500} \times 100 = \%6$$

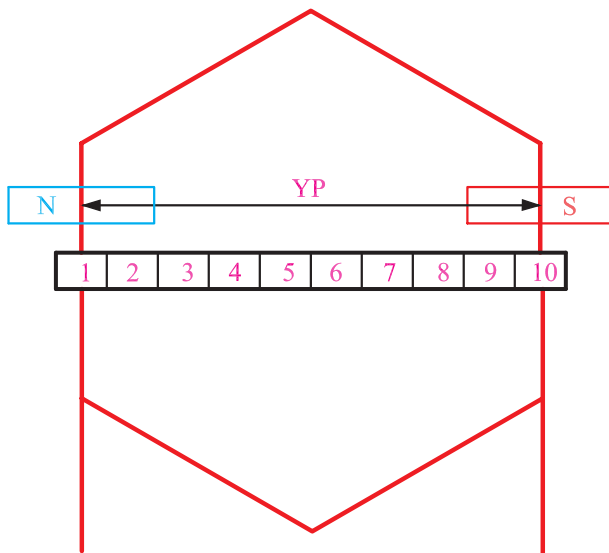

شکل ۱۲-۱-ب- نمایش گام قطبی

### ۳-۱- اصطلاحات و روابط نقشه کشی سیم پیچی استاتور الکتروموتورها

در سیم بندی استاتور الکتروموتورها، تعداد شیارهای

استاتور را با Z نشان می دهند. تعداد شیارها در موتورهای سه فاز،

اغلب مضربی از عدد ۶ است. بیشتر موتورهای سه فاز مورد

استفاده در صنعت، به صورت  $Z = 24$ ،  $Z = 36$  و  $Z = 48$

شیار طراحی می شوند.

#### ۳-۱-۱- گام قطبی ( $Y_p$ ): گام قطبی تعداد

شیارهایی از استاتور است که به وسیله یک قطب پوشش داده

می شوند. گام قطبی را با  $Y_p$  نشان می دهیم (شکل ۱۲-۱-ب) و

مقدار آن را از رابطه زیر محاسبه می کنیم:

$$Y_p = \frac{Z}{2P}$$


است.

بہ دست آورید۔


**حل:**

می‌گیرد، بازوی بعدی آن در شیار  $9+1=10$  قرار خواهد گرفت.

است که مراکز دو قطب S و N را در یک مغناطیس به هم وصل می‌کند. سوی محور قطبی از قطب S به طرف قطب N است (شکل ۱۳-۱ الف).

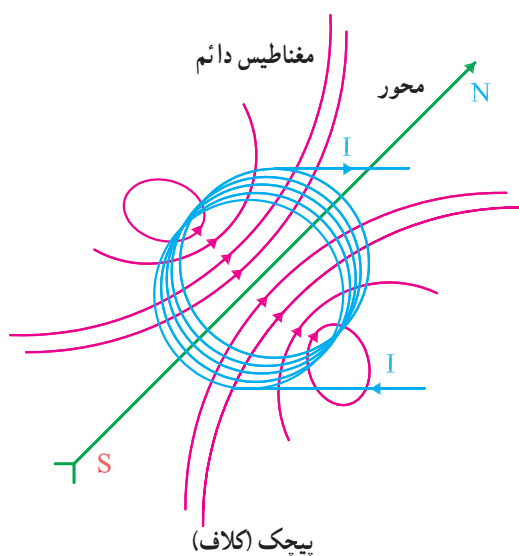

شکل ۱۳-۱- الف - نمایش محور مغناطیسی در مغناطیس دائم و پیچه

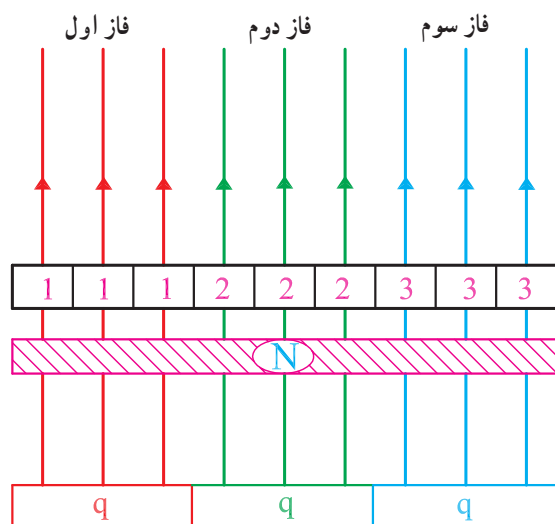


شکل ۱۳-۱-ب

اگر تعداد شیارهای یک استاتور برابر با  $Z$  باشد، در موتورهای  $m$  فاز، به هر فاز  $\frac{Z}{m}$  شیار خواهد رسید. هر فاز  $2P$  قطب تشکیل می‌دهد. بنابراین، تعداد شیارهای زیر هر قطب برای هر فاز از تقسیم  $\frac{Z}{m}$  به تعداد قطب‌ها به دست می‌آید (شکل ۱۳-۱ ب).

دارد. تعداد شیارهای هر فاز زیر هر قطب را به دست آورید.

**حل:**

$$q = \frac{Z}{\gamma P_m} = \frac{24}{4 \times 3} = 2$$

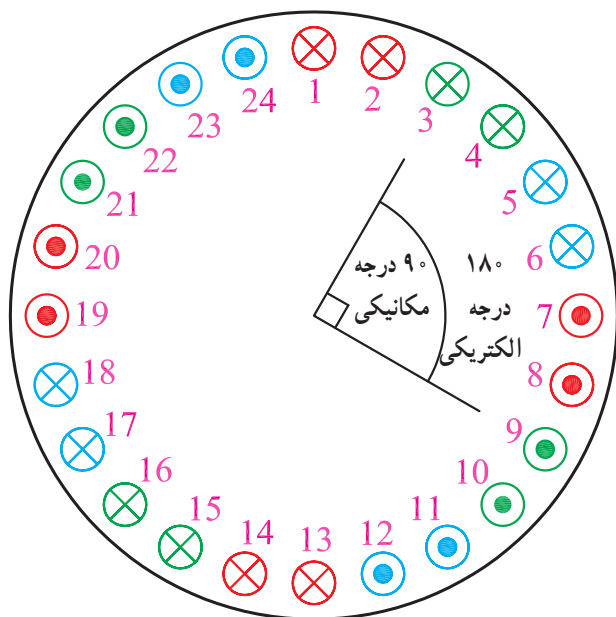

شکل ۱۳-۱ ج

#### ۴-۳-۱- زاویه الکتریکی بین شیارها: اختلاف

زاویه الکتریکی هر شیار را از شیار مجاور آن، زاویه الکتریکی شیارها می نامند و آن را با  $\alpha_{ez}$  نشان می دهند. از رابطه زیر قابل محاسبه است :

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z}$$

که در آن :

$P$  = نصف قطبها و  $Z$  = تعداد شیارهای استاتور

است (شکل ۱۳-۱ ج).

#### ۵-۳-۱- زاویه مکانیکی بین شیارها: از تقسیم

$36^\circ$  درجه به تعداد شیارها، زاویه مکانیکی بین دو شیار به دست می آید. این زاویه را با  $\alpha_{mz}$  نشان می دهند. زاویه مکانیکی بین شیارها از رابطه زیر به دست می آید (شکل ۱۳-۱ ج) :

$$\alpha_{mz} = \frac{36^\circ}{Z}$$

از مقایسه روابط  $\alpha_{mz}$  و  $\alpha_{ez}$  می توان نتیجه گرفت :

$$\alpha_{ez} = P \times \alpha_{mz}$$

مثال: استاتور یک الکتروموتور سه فاز، ۳۶ شیار دارد.

زاویه الکتریکی و زاویه مکانیکی شیارها را برای حالت های ۲، ۴ و ۶ قطب به دست آورید.

حل:

$$Z = 36, m = 3, 2P = 2, 4, 6$$

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z}$$

$$2P = 2 \Rightarrow P = 1$$

$$\alpha_{ez} = \frac{1 \times 36^\circ}{36} = 1^\circ \quad \alpha_{mz} = \frac{36^\circ}{36} = 1^\circ$$

$$2P = 4 \Rightarrow P = 2$$

$$\alpha_{ez} = \frac{2 \times 36^\circ}{36} = 2^\circ \quad \alpha_{mz} = \frac{36^\circ}{36} = 1^\circ$$

$$2P = 6 \Rightarrow P = 3$$

$$\alpha_{ez} = \frac{3 \times 36^\circ}{36} = 3^\circ \quad \alpha_{mz} = \frac{36^\circ}{36} = 1^\circ$$

ملاحظه می شود  $\alpha_{ez}$  با تعداد قطب متناسب است ولی

$\alpha_{mz}$  مستقل از تعداد قطب است.

۶-۳-۱ گام سیم‌بندی: تعداد شیارهای موجود بین

دو بازوی یک کلاف را گام سیم‌بندی می‌گویند و آن را با  $Y_Z$  نشان می‌دهند. اندازه  $Y_Z$  از رابطه روبرو به دست می‌آید:

$$Y_Z = y_p \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

که در آن:

$$Y_p = \text{گام قطبی}$$

$$n = \text{شماره هارمونی (در سیم‌بندی گام کسری درباره آن}$$

بحث خواهیم کرد) است.

۷-۳-۱ گام فازی: گام فازی، تعداد شیارهایی است

که بین شروع دو فاز قرار دارند. گام فازی را با  $Y_{Ph}$  نشان

می‌دهند. در موتورهای سه فاز، بین فازها  $120^\circ$  درجه الکتریکی

اختلاف فاز وجود دارد. از آن جا که یک گام قطبی  $180^\circ$

درجه الکتریکی است، لذا در موتورهای سه فاز، گام فازی مساوی

$$\frac{2}{3} \text{ گام قطبی است.}$$

$$Y_{Ph} = \frac{2}{3} Y_p$$

تعداد شیارهایی که در یک گام فازی قرار می‌گیرد، به

زاویه الکتریکی شیارها  $\alpha_{ez}$  بستگی دارد. تعداد شیارهای موجود

در یک گام فازی، براساس رابطه روبرو قابل محاسبه است:

$$Y_{Ph} = \frac{2}{3} Y_p = \frac{120^\circ}{\alpha_{ez}}$$

با توجه به گام فازی، می‌توان شیارهای شروع فازها را در

یک موتور سه فاز مشخص کرد.

شیار شماره ۱ = شروع فاز

$$\text{شیار شماره } V_1 = 1 + Y_{Ph} = 1 + \frac{120^\circ}{\alpha_{ez}}$$

$$\text{شیار شماره } W_1 = 1 + 2Y_{Ph} = 1 + \frac{240^\circ}{\alpha_{ez}}$$

حل:

$$Z = 36, 2P = 4, m = 3$$

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 360^\circ}{Z} = \frac{2 \times 360^\circ}{36} = 20^\circ$$

مثال: با فرض کردن یک الکتروموتور سه فاز ۳۶ شیار ۴

قطب، معین کنید فازهای این الکتروموتور از کدام شیارهای

استاتور شروع می‌شوند.



$$U_1 = 1$$

$$V_1 = 1 + \frac{12^\circ}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{12^\circ}{2^\circ} = 7$$

$$W_1 = 1 + \frac{24^\circ}{2^\circ} = 13$$

حل:

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z} = \frac{2 \times 36^\circ}{24} = 3^\circ$$

$$U_1 = 1$$

$$V_1 = 1 + \frac{12^\circ}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{12^\circ}{3^\circ} = 5$$

$$W_1 = 1 + \frac{24^\circ}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{24^\circ}{3^\circ} = 9$$

مثال: فازهای الکتروموتور سه فاز ۲۴ شیار ۴ قطب، از کدام شیارها شروع می‌شوند.

#### ۴-۱- سیم‌بندی یک طبقه استاتور الکتروموتورها

در دروس گذشته آموختیم که اگر در هر شیار استاتور، یک بازو از کلاف‌های سیم‌پیچی قرار بگیرد، سیم‌پیچی رایک طبقه می‌نامند. سیم‌بندی یک طبقه موتورهای سه فاز به صورت زیر انجام می‌شود:

– سیم‌بندی یک طبقه با گام کامل


– سیم‌بندی یک طبقه با گام کسری

#### ۴-۱-۱ سیم‌بندی یک طبقه با گام کامل:


در سیم‌بندی یک طبقه با گام کامل، گام سیم‌پیچی با گام قطبی برابر است  $(Y_Z = Y_P)$ . این نوع سیم‌پیچی معمولاً به ازای زوج قطب انجام می‌شود.

در سیم‌پیچی به ازای زوج قطب، تعداد گروه کلاف‌های یک فاز، برابر با نصف قطب‌هاست. اگر تعداد گروه کلاف‌های یک فاز را با  $G$  نشان دهیم، در سیم‌پیچی به ازای زوج قطب،  $G = P$  خواهد بود ( $P$  = تعداد نصف قطب‌ها).

در سیم‌پیج‌های به ازای زوج قطب، اتصال گروه کلاف‌ها، اتصال نزدیک است. در اصطلاح موتور پیچ‌ها، اتصال گروه کلاف‌ها سر به ته و ته به سر است. بر همین اساس، در یک موتور ۴ قطب با دو گروه کلاف، اتصال کلاف به صورت قسمت‌های الف و ب شکل ۱۴-۱ خواهد بود.

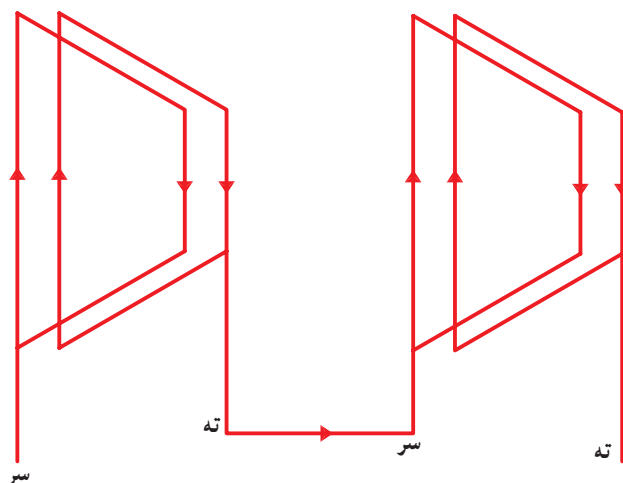


الف – اتصال نزدیک در گروه کلاف‌های مساوی

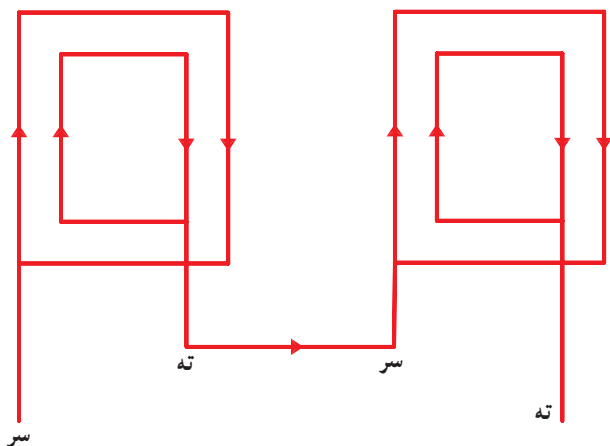

ب – اتصال نزدیک در گروه کلاف‌های متحدالمرکز


شکل ۱۴-۱ – اتصال نزدیک گروه کلاف‌ها ( $G = P$ )

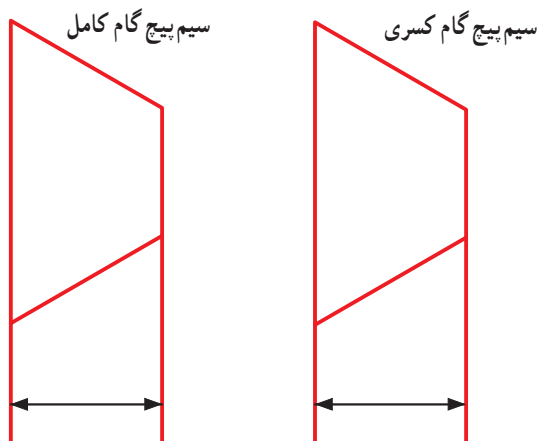


$$Y_z = Y_p = \frac{Z}{2P}$$

$$Y_z < Y_p$$

شکل ۱۵-۱ مقایسه سیم پیچی گام کسری با سیم پیچ گام کامل

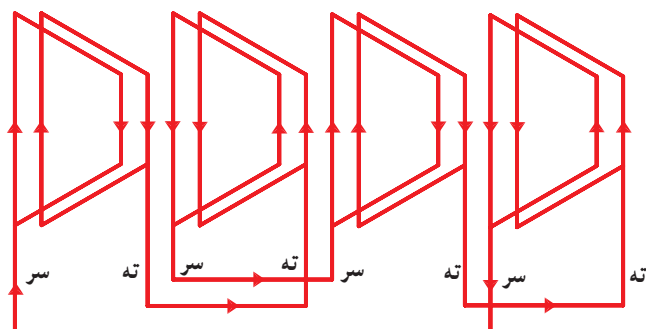

شکل ۱۶-۱ اتصال دور (با فاصله) در سیم پیچی کلاف مساوی  $G = 2P$  (۴ قطب و ۴ گروه کلاف)

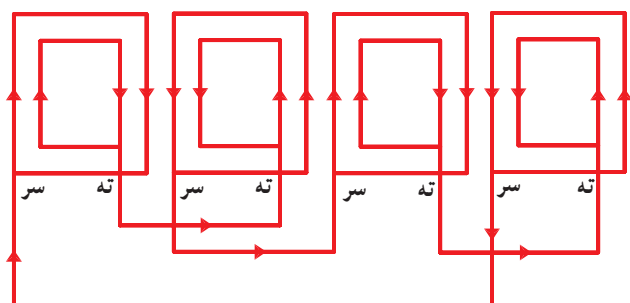

شکل ۱۷-۱ اتصال دور (با فاصله) در سیم پیچی کلاف متحدالمرکز  $G = 2P$  (۴ قطب با ۴ گروه کلاف)

۲-۴-۱ سیم پیچی یک طبقه با گام کسری: یکی

از روش های متداول در سیم پیچی موتور یک طبقه، روش گام کسری است. این روش در مقایسه با روش گام کامل، دارای مزایایی به شرح زیر است:

۱- کاهش سیم مصرفی

۲- کاهش مقاومت اهمی سیم پیچ های موتور و کاهش تلفات

اهمی رتور

۳- افزایش بازده موتور

۴- کاهش لرزش های موتور

۵- افزایش عمر موتور

در شکل ۱۵-۱ سیم بندی گام کسری و گام کامل یک

موتور با یکدیگر مقایسه شده است.

در سیم بندی گام کسری، بیشتر از سیم پیچی به ازای

قطب استفاده می شود. به بیانی دیگر، تعداد گروه کلاف ها در

هر فاز برابر با تعداد قطب هاست ( $G = 2P$ ).

در سیم پیچی موتور ها به ازای قطب، اتصال کلاف ها

به یکدیگر از نوع اتصال دور (با فاصله) است. در اصطلاح

موتور پیچ ها، کلاف های هر فاز با اتصال سر به سر و ته به ته با

یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. شکل ۱۶-۱ سیم بندی گام

کسری را با کلاف های مساوی نشان می دهد. ملاحظه می شود که

تعداد گروه کلاف ها با تعداد قطب ها برابرند. در شکل ۱۷-۱

سیم بندی به ازای قطب، به روش گام کسری با کلاف های

متحدالمرکز مشاهده می شود.


## ۱-۵-۱ انواع سیم‌بندی از لحاظ شکل کلاف‌ها

سیم‌پیچی استاتور الکتروموتورها به ۲ صورت زیر انجام

می‌شود :

– سیم‌بندی متحد‌المركز

– سیم‌بندی گام مساوی (کلاف مساوی)

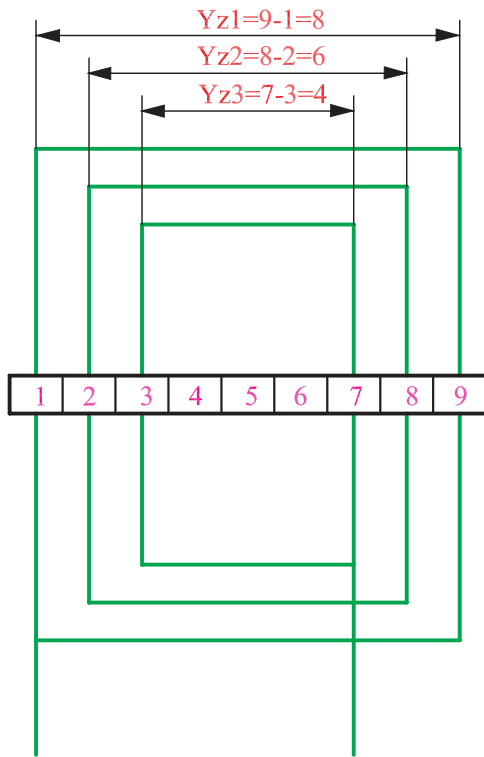


شکل ۱-۱۸ – سیم‌بندی متحد‌المركز (گام کلاف‌ها برابر نیستند)

### ۱-۵-۱-۱ سیم‌بندی متحد‌المركز: در سیم‌پیچی

متحد‌المركز، گام کلاف‌ها در یک گروه از کلاف برابر نبوده و کلاف‌ها به گونه‌ای یکدیگر را در بر می‌گیرند که مراکزشان بر هم منطبق می‌شود. گام هر کلاف بیرونی به اندازه ۲ شیار از گام کلافی که درون و مجاور آن قرار گرفته، بیشتر است. این سیم‌بندی بیشتر در موتورهای تک‌فاز کاربرد دارد (شکل ۱-۱۸).

### ۱-۵-۲ سیم‌بندی کلاف مساوی: در سیم‌پیچی

کلاف مساوی، گام تمام کلاف‌ها در مجموعه سیم‌بندی با هم برابر بوده و برای پیچیدن آن‌ها می‌توان از قالب‌هایی با اندازه مساوی استفاده کرد. در این نوع سیم‌پیچی سیم کمتری در مقایسه با سیم‌پیچی متحد‌المركز مصرف می‌شود و محاسبه تعداد دور هر کلاف، ساده‌تر است. در سیم‌بندی کلاف مساوی، کلاف‌های فازهای متفاوت از روی یکدیگر عبور کرده و آن‌ها را باید نسبت به هم عایق کرد (شکل ۱-۱۹).

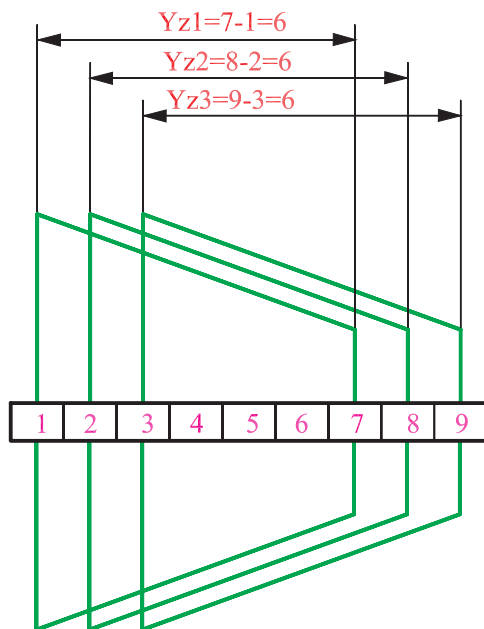

شکل ۱-۱۹ – سیم‌بندی کلاف مساوی (گام کلاف‌ها برابر هستند)