

## ارزشیابی پایانی

### ◀ نظری

۱. مراحل کنترل حلقه‌ی سنگ را بنویسید؟
۲. موارد اینمنی را که در هنگام کار با سنگ باید رعایت شود نام ببرید؟
۳. سطح سنگ زده شده چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
۴. کدام یک از مواد حلقه‌ی سنگ در انسجام و مقاومت آن مؤثر است؟
۵. برای آنکه تختی سطح سنگ از بین نرود چه عملی در هنگام سنگ‌زنی باید انجام شود؟
۶. عمل سنگ‌زنی با کدام سطح سنگ باید انجام شود؟
۷. در هنگام عمل سنگ‌زنی به چه نکاتی باید توجه کرد؟
۸. فاصله‌ی پایه‌ی سنگ تا سطح جلوی سنگ را به چه میزان تنظیم می‌کنیم؟
۹. اگر زاویه‌ی مناسب برای ابزار انتخاب نشود چه اتفاقی می‌افتد؟
۱۰. سطوح ابزارهای برشی رنده‌های تراشکاری را نام ببرید.
۱۱. لبه‌ی برنده در رنده‌های تراشکاری چه عملی را انجام می‌دهد؟
۱۲. اگر جنس قطعه‌کار سخت باشد زوایای ابزار کاهش می‌یابد یا افزایش؟
۱۳. عمل کنترل زاویه‌ی رنده‌ی پیچ‌بری خارجی را با چه ابزاری انجام می‌دهیم؟
۱۴. نوع دستگاه سنگ شکل زیر را مشخص کنید.



## توانایی تراشکاری قطعات در فرم‌های مختلف

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- مراحل تراشکاری قطعات در فرم‌های مختلف را شرح دهد.
- قطعات را پیشانی تراشی کند.
- قطعات را رو تراشی کند.
- قطعات را پله تراشی کند.
- قطعات را شیار تراشی کند.
- قطعات را سوراخ تراشی کند.
- قطعات را داخل تراشی کند.
- قطعات را مخروط تراشی داخلی و خارجی کند.
- قطعات را آجزنی کند.
- قطعات را رزوه تراشی کند.

ساعات آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸

## پیش آزمون



۱. دستگاه تراش چه عملیاتی را انجام می‌دهد؟

۲. عمل تنظیم رنده با مرکز کار چگونه انجام می‌گیرد؟

۳. رنده‌های تراشکاری را نسبت به ..... تنظیم می‌کنیم.

۴. چه نوع رنده‌ای را برای عملیات کف‌تراشی انتخاب می‌کنیم؟

۵. تصاویر نشان داده شده معرف چیست؟

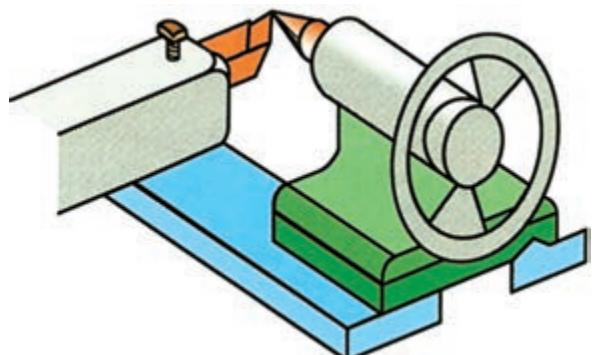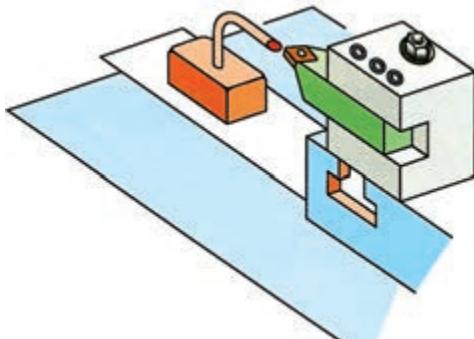

۶. رزوه متریک را با علامت ..... مشخص می‌کنند.


۷. ابزاری که سطح کار را به شکل شطرنجی در می‌آورد ..... نامیده می‌شود.

۸. با کدام سوپرت عمل مخروط تراشی انجام می‌شود؟

۹. مقدار زاویه‌ی سوپرت به ازای کدام زاویه مخروط است؟

۱۰. با کدام رنده عمل مخروط‌تراشی داخلی انجام می‌شود؟

۱۱. در شکل مقابل کدام اصول حفاظتی و ایمنی رعایت نشده است؟

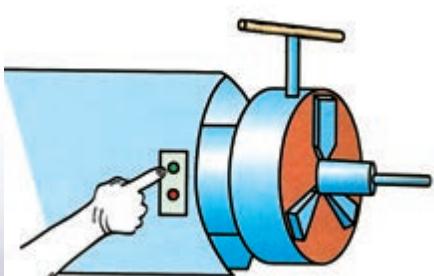

۲. رنده را روی رنده‌گیر بیندید و با نوک مرغک مرکز می‌کنیم.

۳. قطعه کار را به گونه‌ای داخل سه‌نظام قرار می‌دهیم که به اندازه‌ی مناسب، حدوداً  $1/5$  تا  $2$  برابر قطر کار، بیرون قرار گیرد (در قطرهای کوچک‌تر).

۴. رنده‌گیر را مناسب با سطح پیشانی قطعه کار زاویه می‌دهیم تا این زاویه نسبت به وضعیت پیشانی کار و لبه‌ی برنده‌ی رنده تنظیم شود.

۵. دستگاه را روشن می‌کنیم تا قطعه کار شروع به دوران کند.



۶. رنده را با پیشانی قطعه کار مماس می‌کنیم، سپس با سوپرت فوچانی بار می‌دهیم.



## عملیات کف تراشی (پیشانی تراشی)

براده‌برداری از پیشانی یا مقطع کار برای ایجاد سطحی صاف و تخت را کف تراشی نامند.



آچار سه‌نظام را بلا فاصله پس از محکم کردن یا باز کردن قطعه کار از روی سه‌نظام بردارید.

## مراحل کف تراشی


۱. رنده‌ی روتراش راستبر را مناسب با شرایط کار تیز می‌کنیم.



۳. طول مناسب مورد نظر از کار را از فکین سه‌نظام بیرون قرار می‌دهیم.

۴. رنده‌گیر را نسبت به قطعه کار کاملاً در وضعیت عمودی قرار می‌دهیم.

۵. با استفاده از سوپرت عرضی، نوک تیز رنده را با کار مماس می‌کنیم و سپس رنده را از روی کار خارج می‌کنیم و با سوپرت عرضی بار می‌دهیم.

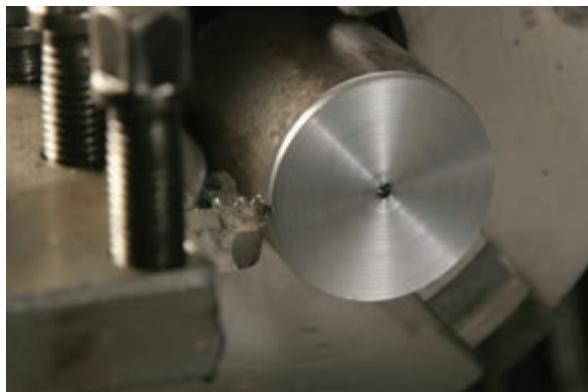

۶. با سوپرت طولی در وضعیت دستی یا خودکار عمل روتراشی را انجام می‌دهیم.

۷. برای ادامه‌ی روتراشی هر بار رنده را از روی کار خارج می‌کنیم و با سوپرت عرضی بار می‌دهیم و با سوپرت طولی عمل روتراشی را تکرار می‌کنیم.



۸. در مرحله‌ی آخر رنده را از روی کار با سوپرت عرضی جدا می‌کنیم.

۷. با سوپرت عرضی حرکت ابزار را به سمت بیرون کنترل می‌کنیم. تا پیشانی کار به ازای عمق بار مشخص صاف و تخت شود.



## عملیات روتراشی

براده‌برداری سطح بیرونی با اندازه مشخصی از قطعه کار، به گونه‌ای که سطح کاملاً صاف و گرد شود روتراشی نامیده می‌شود.

یک قطعه خام استوانه‌ای دارای سطحی است ناهموار و گردی نامشخص که سطح آن باید کاملاً صاف و گرد شود و این امر به وسیله‌ی دستگاه تراش انجام می‌شود. برای این کار، سطحی از طول قطعه کار پس از عملیات کف‌تراشی، روتراشی می‌شود. که این عمل به وسیله‌ی روتراش راست بر انجام می‌گیرد. این ابزار طول قطعه کار را از سمت راست به چپ براده‌برداری می‌کند.

## مراحل روتراشی

۱. رنده‌ی روتراش راست بر را مناسب با شرایط کار تیز می‌کنیم.

۲. رنده را داخل شیار رنده‌گیر قرار می‌دهیم و نسبت به نوک مرغک مرکز می‌کنیم.

## عملیات پله تراشی

۶. بر حسب تعداد پله ها، مراحل پله تراشی را از ابتدای طول کار ادامه می دهیم.



۷. با استفاده از کولیس اندازه های طول و قطر پله را کنترل می کنیم.



ترکیبی از دو روش روتراشی و کفتراشی به منظور ایجاد قطرهای متفاوت در قطعه کار را پله تراشی گویند. این عملیات را می توان با یک رنده روتراش راست بر انجام داد. پس از بررسی نقشهی کار، طول ها و قطرهای قطعه کار را مشخص می کنیم. به ازای هر قطر و طول مشخص می توان عملیات روتراشی را در قطر و طول انجام داد. با عمل براده برداری اولین پله نسبت به قطر قبلی و بعدی آن ایجاد می شود که این عملیات را پله تراشی نامند.



## مراحل پله تراشی

۱. رنده راست بر را مناسب با گوشه های پله مشخص شده در نقشه تیز می کنیم.

۲. رنده را در رنده گیر بیندید و با نوک مرغک مرکز می کنیم.

۳. رنده را ابتدای طول کار در وضعیت عمودی و مماس قرار می دهیم.

۴. به اندازه هی قطر مشخص از طریق سوپرت عرضی بار می دهیم.

۵. طول روتراشی را مشخص می کنیم و با ورنیه سوپرت طولی تا طول تعیین شده عمل براده برداری را انجام می دهیم.

## عملیات شیارتراشی

براده برداری به صورت سطح حلقوی را که نسبت به کناره های سطح اصلی قطعه کار دارای قطر کمتری است، شیارتراشی نامند. این عمل با ابزار شیارتراشی که ضخامت سر رنده از انتهای ابزار بیشتر است و سطح کناری آن دارای زاویه است، انجام می گیرد به گونه ای که هر مقدار رنده به داخل کار رود میزان درگیری بغل رنده با کار کمتر



مته مرغک ایجاد کرده است قرار گیرد. مته مرغک‌ها را بر حسب قطر دنباله‌ی آن نرم‌بندی می‌کنند، یعنی مته مرغکی که به قطر  $52/5$  mm است دارای دنباله‌ای به این قطر است که بر حسب همین قطر دوران محور اصلی دستگاه تراش تنظیم می‌شود، نسبت به توان دستگاه و شرایط کار، دوران تنظیمی برای مته مرغک زدن را می‌توان بالاتر از  $1000 \text{ rev/min}$  برای محور اصلی انتخاب کرد.

به منظور ایجاد سوراخ داخل قطعه کار ابتدا با استفاده از پیش مته‌هایی قطر سوراخ را مرحله به مرحله بزرگ می‌کنیم تا در مرحله‌ی آخر سوراخ را به قطر مته‌ی اصلی ایجاد کنیم. برای این‌که لبه‌های سوراخ بر اثر ضربه صدمه نبینند و نشیمنگاه مناسبی جهت استقرار قطعات دیگری که در داخل سوراخ قرار می‌گیرد به راحتی انجام شود، می‌توان لبه‌های آن‌ها را با مته خزینه پخ زد که این پخ در برخی قطعات از جمله پیچ و مهره‌ها سبب می‌شود که پیچ داخل مهره به راحتی درگیر شود.

## مراحل عملیات سوراخکاری

- قطعه کار را با طول کوتاه به سه‌نظام می‌بندیم.
- رنده راستبر را با نوک مرغک مرکز می‌کنیم.
- رنده را نسبت به پیشانی کار زاویه دهید و عمل کف‌تراشی را تا تخت شدن کامل مقطع کار ادامه می‌دهیم، سپس سه‌نظام مته را در داخل گلوبی دستگاه مرغک با ضربه آهسته‌ی دست جا می‌زنیم.
- اهرم نگه‌دارنده دستگاه مرغک را آزاد و دستگاه مرغک را به مقطع کار نزدیک می‌کنیم.
- دوران محور اصلی را تنظیم می‌کنیم و اهرم کلاچ را به سمت پایین قرار می‌دهیم تا سه‌نظام در جهت خلاف عقربه‌ی ساعت دوران کند.
- اهرم نگه‌دارنده محور مرغک را کمی آزاد می‌کنیم تا

می‌شود و فقط جلوی ابزار عمل برآده‌برداری را انجام می‌دهد. برای بالا بردن کیفیت سطح شیار اجازه داده می‌شود رنده بدون بار در داخل شیار حرکت کند تا سطح آن از کیفیت مطلوبی برخوردار شود. میزان باردهی به‌ازای هر دور در شیارتراشی  $1/20$  میلی‌متر است.

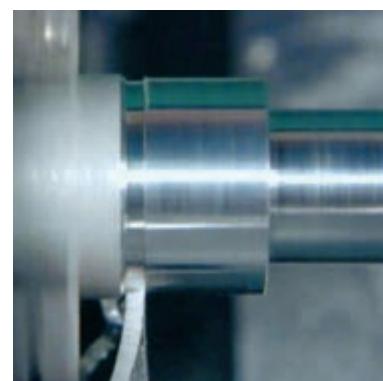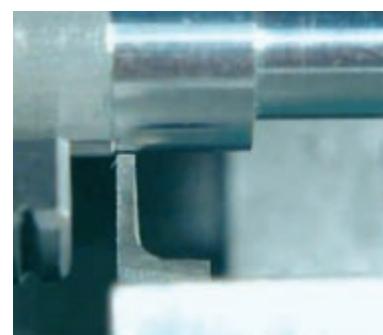

تفاوت رنده‌ی برش با شیار، اندازه و جهت زاویه‌ی سر رنده است که سر رنده زاویه‌ای به سمت چپ دارد، به گونه‌ای که وقتی ابزار با قسمتی که جهت برش درگیر می‌شود به انتهای برش می‌رسد مقداری زائد در کف قطعه کاری که داخل سه‌نظام بسته شده است، باقی می‌ماند.

## عملیات سوراخکاری

قبل از آن‌که مرکز قطعه با مته سوراخ شود باید ابتدا با مته مرغک مرکز قطعه کار سوراخ شود تا مته‌ی اصلی که مبنای سوراخ را می‌خواهد ایجاد کند در محلی که

۹. مته به قطر اصلی را در داخل سه‌نظام قرار می‌دهیم و سپس مراحل سوراخکاری تا اندازه‌ی قطر و طول ارائه شده در نقشه را تکمیل می‌کنیم.




۱۰. با کولیس اندازه‌ی قطر و طول سوراخ را کنترل می‌کنیم.




با چرخش فلکه‌ی انتهای دستگاه مرغک، محور مرغک به سمت جلو حرکت کند.

۷. نوک ابزار سوراخکاری را با مقطع قطعه‌کار مماس می‌کنیم، و سپس مته‌مرغک می‌زنیم.

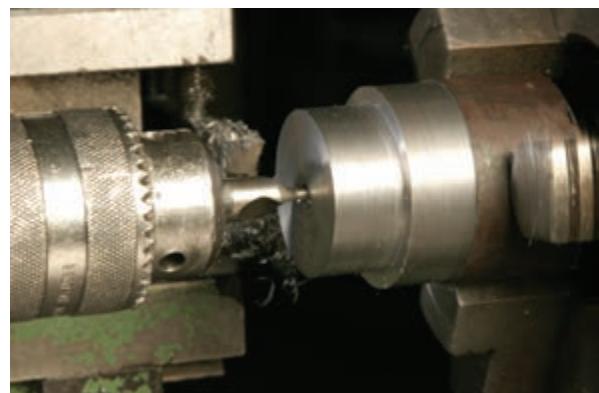

۸. پیش مته‌ی مناسب با قطر سوراخ را در داخل سه‌نظام قرار می‌دهیم و عمل سوراخکاری را با تقسیمات ورنیه‌ی روی محور تا طول مشخص ادامه می‌دهیم.

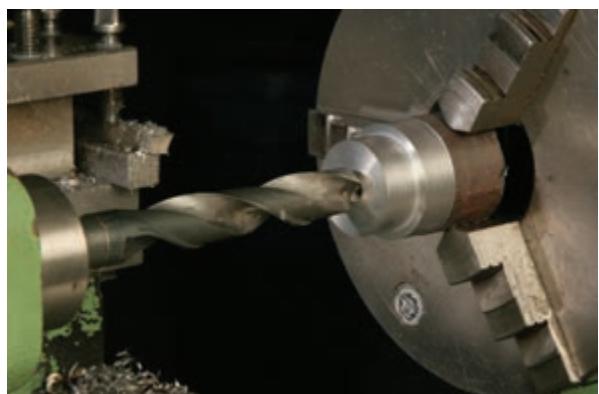


## عملیات داخل تراشی

عملیات براده برداری جهت بزرگ تر و پرداخت کردن سوراخ ایجاد شده توسط مته را داخل تراشی گویند. در صورتی که سوراخ راه بدر باشد عملیات داخل تراشی سرتاسر طول قطعه کار را در بر می گیرد.

۴. دسته‌ی سوپرت عرضی را با دست نگه می‌داریم و ورنیه‌ی آن را می‌چرخانیم تا عدد صفر روی ورنیه باشخاص مماس شود. سپس هر بار به اندازه مشخص بار می‌دهیم.  
۵. با دست یا به صورت خودکار، سوپرت طولی را حرکت می‌دهیم تا داخل سوراخ را به اندازه‌ی قطر و طولی که در نقشه مشخص شده است براده برداری کند.



۶. اندازه‌ی طول و قطر سوراخ کامل شده را با کولیس کنترل می‌کنیم.

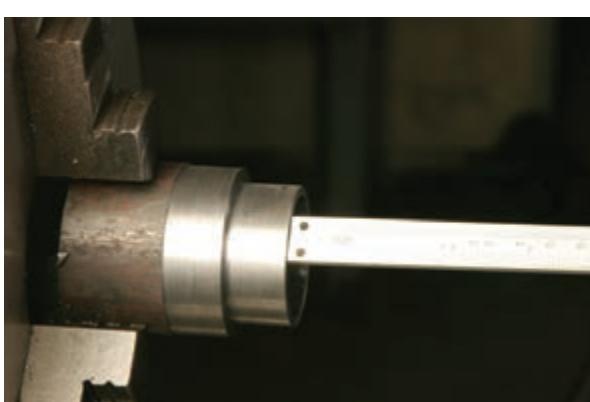

## مراحل عملیات داخل تراشی

۱. رنده‌ی داخل تراش را در شیار رنده‌گیر قرار می‌دهیم و نوک رنده را با نوک مرگک مرکز می‌کنیم.



۲. رنده‌گیر را به گونه‌ای می‌چرخانیم که نوک رنده‌ی داخل تراش در راستای سوراخ قطعه کار قرار گیرد.



۳. با سوپرت عرضی نوک رنده را با دیواره سوراخ مماس می‌کنیم.

## عملیات مخروط تراشی

طرف سوپرت آزاد می کنیم و سپس به اندازه زاویه محاسبه شده ( $\frac{1}{2}$  زاویه رأس مخروط)، نسبت به صفحه مدرج که در زیر آن قرار دارد تنظیم و پیچ ها را محکم می کنیم.


۳. سوپرت فوقانی را به اندازه زاویه ای که محاسبه شده است نسبت به صفحه مدرجی که در زیر آن قرار دارد زاویه می دهیم.

۴. رنده گیر را نسبت به سطح قطعه کار عمود می کنیم تا رنده نسبت به کار در وضعیت کاملاً عمودی قرار گیرد.

۵. ورنیه سوپرت فوقانی را می چرخانیم تا کشویی آن در موقعیت انتهایی سوپرت قرار گیرد. سپس با سوپرت طولی را حرکت می دهیم و نوک رنده را با ابتدای طول کار مماس سازیم.



۶. عدهی دوران مناسب را برای قطعه کار تنظیم کنید و در چند مرحله با سوپرت عرضی به قطعه کار بار می دهیم.

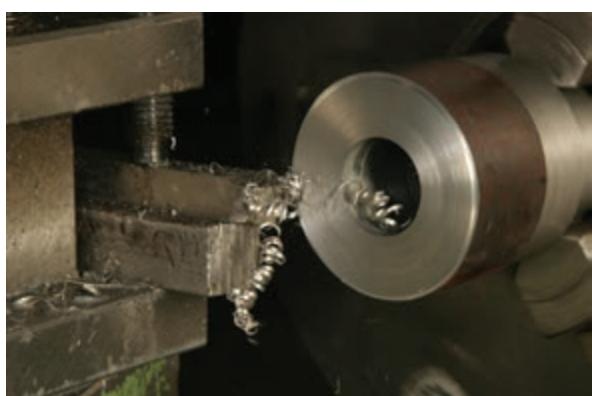

براده برداری با زاویه مشخص از سطح بیرونی یا پیشروی در داخل قطعه، با قطر و طول مشخص، به گونه ای که پس از تراشیدن، در طول مشخص تراشیده شده قطر کوچک و بزرگ ایجاد شود مخروط تراشی گویند.  
در مخروط تراشی با انحراف زاویه سوپرت فوقانی، نباید به سوپرت طولی حرکت داد، زیرا در سطح مخروط ایجاد پله می کند.

در هنگام مخروط تراشی به روش سوپرت فوقانی به ازای حرکت رفتی که سوپرت فوقانی انجام می دهد عمل برگشت صورت می گیرد، زیرا این حرکت خطی به ازای یال مخروط انجام می گیرد و در این روش به هیچ وجه از سوپرت طولی چه در حالت دستی و چه خودکار استفاده نمی شود.

## مراحل عملیات مخروط تراشی خارجی

۱. قطعه کار مورد نظر را در سه نظام دستگاه قرار داده قطعه را محکم می کنیم و عملیات کف تراشی و رو تراشی یا داخل تراشی را روی آن انجام می دهیم.

۲. پیچ های سوپرت فوقانی را با آچار تخت از هر دو



سوپرت فوقانی تنظیم می‌کنیم. در مخروط تراشی داخلی، جهت چرخش سوپرت فوقانی عکس مخروط تراشی خارجی است.



۴. پیچ‌های سوپرت فوقانی را محکم می‌کنیم، و نوک رنده داخل تراش را با حرکت سوپرت عرضی با قطر کوچک مخروط داخلی مماس می‌کنیم.

۵. تا قطر بزرگ مخروط داخلی عمل باردهی با سوپرت عرضی را در چندین مرحله انجام می‌دهیم و به ازای هر بار، باردهی، با سوپرت فوقانی حرکت ابزار را تأمین می‌کنیم تا طول مخروط نیز کامل شود.

۷. کل بار را در چندین مرحله با سوپرت عرضی بار می‌دهیم.

۸. به ازای هر مرحله بار با سوپرت عرضی با سوپرت فوقانی حرکت می‌کنیم تا زمانی که رنده به انتهای طول مخروط و قطر بزرگ آن مماس شود.



نکته

با سوپرت عرضی مقدار بار را تنظیم کنید و با سوپرت فوقانی حرکت رفت و برگشت ابزار را انجام دهید و از سوپرت طولی برای حرکت ابزار استفاده نکنید.

## عملیات آج زنی

زدن آج روی سطح کار دارای اهمیت است این عمل موجب می‌شود در سطح قطعه کار فرورفتگی‌ها و برجستگی‌هایی ایجاد شود تا در موقعی که می‌خواهیم قطعه یا ابزاری را در دست نگه داریم از محل آج خورده‌ی آن، که سطح مناسبی است، استفاده شود، زیرا این سطح سبب اصطکاک می‌شود و در صورت وارد آمدن نیرو یا ضربه به آن به راحتی رها نمی‌شود. بدین منظور روی سطوح قطعات کار آج زده می‌شود.


## مراحل مخروط تراشی داخلی

۱. عملیات سوراخکاری و داخل تراشی را برای مخروط تراشی داخلی انجام می‌دهیم به گونه‌ای که قطر سوراخ ایجاد شده در داخل تراشی با قطر کوچک مخروط داخلی برابر باشد.

۲. پیچ‌های سوپرت فوقانی را آزاد می‌کنیم.

۳. با چرخش سوپرت فوقانی مقدار زاویه‌ی محاسبه شده‌ی مخروط داخلی را نسبت به درجات سطح زیرین

با سوپرت عرضی در چندین مرحله بار دهید تا شکل آج کامل شود.

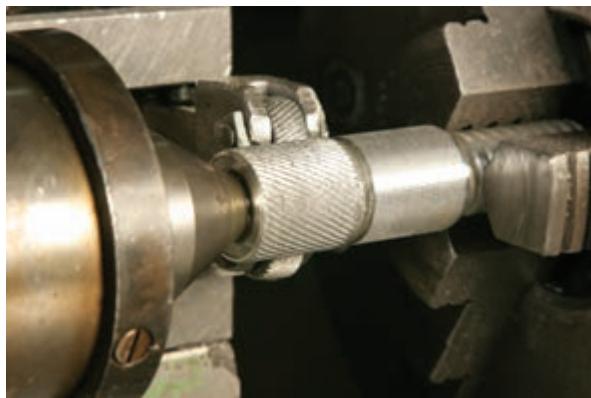

۴. مقدار پیش روی خودکار سوپرت را روی جعبه دنده‌ی پیش روی تنظیم و اهرم خودکار را درگیر می‌کنیم تا سوپرت طولی حرکت کند و طول کار آج زده شود.



### عملیات رزوه‌تراشی خارجی (پیچ‌تراشی)

حرکت یک پیچ داخل مهره براساس حرکت پیچشی صورت می‌گیرد که نتیجه‌ی این حرکت پیچشی، خطی است که سبب حرکت طولی پیچ داخل مهره می‌شود. این حرکت تابع زاویه‌ی مارپیچ روی یک استوانه (میله) و طی یک سیکل سینوسی که در طول میله جهت کامل شدن طول رزوه تکرار می‌شود. این نوع پیچ و مهره‌ها که دارای رزوه (دندانه) نوک تیز


برای آج زنی از قرقره‌ی آج زنی استفاده می‌شود. انتخاب قرقره‌ی آج با در نظر گرفتن نوع قرقره و آج آن و نیز نسبت به طول و قطر و جنس قطعه کار انجام می‌گیرد.

### روش عملیات باردهی با قرقره‌ی آج

در زمان باردهی قرقره‌ی آج نسبت به کار می‌توان عمق بار را در چندین مرحله ایجاد کرد تا شکل آج کامل شود. می‌توان به ازای هر حرکت رفتی که به صورت خودکار انجام می‌گیرد اهرم کلاچ را معکوس کرد تا رنده‌گیر به ابتدای کار برگردد و عمل باردهی در هر مرحله از ابتدای کار انجام شود. این امر سبب می‌شود که دستگاه و ابزار زیر بار اضافی قرار نگیرند.

### مراحل عملیات آج زنی

۱. قرقره‌ی آج را در شیار رنده‌گیر قرار می‌دهیم و به گونه‌ای قرقره را با مرغک مرکز می‌کنیم که در زمان درگیری هر دو قرقره با سطح کار درگیر شود.

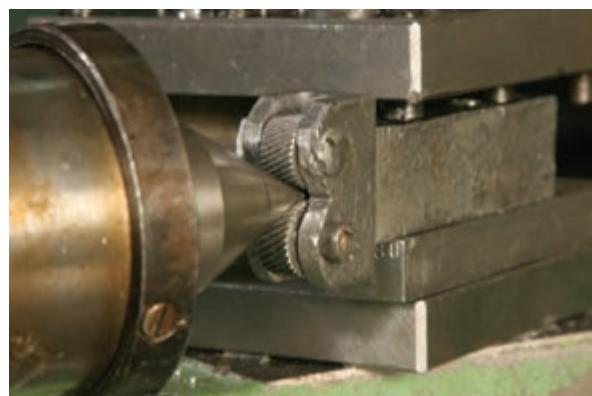

۲. دوران محور اصلی دستگاه را با دور آهسته تنظیم و سپس اهرم کلاچ را به سمت پایین هدایت می‌کنیم تا سه نظام در جهت خلاف عقربه‌ی ساعت دوران کند.
۳. قرقره‌ی آج را با ابتدای کار آماده شده مماس کنید و

۶. رنده را با استفاده از شابلون رنده‌ی پیچ‌بری نسبت به سطح قطعه کار در وضعیت کاملاً عمودی قرار می‌دهیم.



۷. مقدار گام پیچ را روی جعبه‌دنده‌ی پیشروی با استفاده از جدول تنظیم می‌کیم.



هستند بیشترین کاربرد را برای اتصال قطعات دارند.

مشخصه‌ی اصلی پیچ‌های (رزوه) متريک (حرف M مخفف کلمه‌ی متريک) است که پایه و اساس استاندارد در اين پیچ‌ها بر قطر خارجي‌شان استوار است.

عاملی که سبب چرخش پیچ داخل مهره می‌شود لقی است. لقی مجاز برای رزوه‌ها سبب انتقال حرکت می‌شود. در صورتی که پیچ و مهره دارای لقی نباشد در این اتصال حرکتی ایجاد نمی‌شود. به همین لحاظ، در تولید، با توجه به دیگر پaramترهای استاندارد در رزوه‌ها مقداری سروته دندانه‌ی رزوه‌ها تخت یا قوس‌دار می‌شود. علاوه بر آن، سبب افزایش استحکام و مقاومت رزوه‌ها در مقابل نیروهای واردہ بر پیچ و مهره می‌شود.

مورد دیگر که معرف رزوه است مقدار گام آن است. این مقدار بعد از قطر خارجي قرار می‌گیرد. مثلاً M2-200×22 که ۲ مقدار گام رزوه است.

### مراحل عملیات پیچ‌تراشی (پیچ‌بری خارجی)

۱. قطعه‌ی موردنظر را برابر پیچ‌تراشی خارجی در داخل سه‌نظام قرار می‌دهیم و کف‌تراشی می‌کنیم. سپس قطعه کار را متمه‌مرغک می‌زنیم و دستگاه مرغک را برای ثبت کار جایه‌جا می‌کنیم.


۲. با سوپرت عرضی عمل باردهی و با حرکت سوپرت طولی عمل روتراشی از قطعه کار را تا رسیدن به قطر خارجی پیچ انجام دهید.

۳. رنده‌ی شیار را در رنده‌گیر قرار دهید و با نوک مرغک مرکز می‌کنیم. سپس در انتهای طول پیچ روی قطعه کار شیار می‌زنیم.

۴. رنده‌ی پیچ‌بری را مناسب با نوع پیچ سنگ می‌زنیم و زوایای لازم برای رزوه مورد نظر روی آن ایجاد می‌کنیم.

۵. رنده‌ی پیچ‌بری را در شیار رنده‌گیر قرار می‌دهیم و با نوک مرغک مرکز می‌کنیم.

قرار می‌دهیم و سوپرت عرضی را به عقب برمی‌گردانیم و این عمل را تا پایان پیچبری تکرار می‌کنیم.

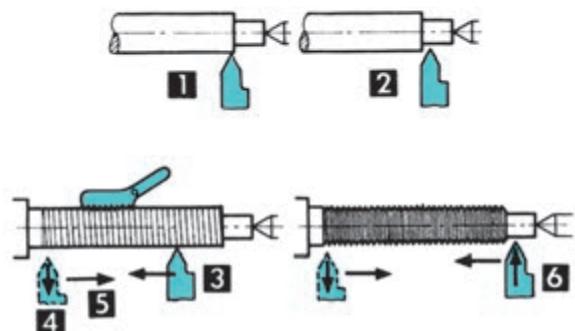

۱۳. سوپرت را به ابتدای میله‌ی پیچبری هدایت کرده و اهرم پیچبری را از حالت درگیری خارج می‌کنیم.

۱۴. در پایان عمل پیچبری شابلون رزوه را روی سطح دندانه‌ها قرار می‌دهیم و وضعیت دندانه‌های پیچ را کنترل می‌کنیم.

۸. اهرم کلاچ را رو به پایین قرار می‌دهیم تا سه نظام در جهت خلاف عقربه ساعت دوران کند. سپس اهرم پیچبری روی سوپرت را درگیر می‌کنیم تا سوپرت طولی به صورت خودکار حرکت کند.

۹. در حین حرکت خودکار سوپرت طولی با سوپرت عرضی، رنده را نسبت به سطح کار مماس می‌کنیم و ورنیه‌ی سوپرت عرضی را می‌چرخانیم تا صفر آن در راستای شاخص قرار گیرد.

۱۰. در حین حرکت خودکار سوپرت طولی با سوپرت عرضی رنده را نسبت به کار مماس کنید و ورنیه‌ی سوپرت عرضی را می‌چرخانیم تا صفر آن مماس شاخص قرار گیرد.

۱۱. اهرم کلاچ را معکوس کنید تا رنده به ابتدای قطعه کار برگردد و سپس بر حسب عمق رزوه در چندین مرحله با سوپرت عرضی عمل باردهی را انجام می‌دهیم.



۱۲. در انتهای طول پیچ اهرم کلاچ را در وضعیت خلاص





## تراشکاری

- است، لذا برای هر بار توقف محور اصلی (سه‌نظام) از اهرم کلاچ استفاده کنید. استفاده‌ی مداوم از کلید به مرور زمان سبب ضعیف شدن و عمل نکردن کنتاکتورها خواهد شد.
۱۳. در پایان کار با دستگاه تراش، مجموعه سوپرت‌ها و دستگاه مرغک را در انتهای ریل دستگاه (سمت راست) قرار دهید.
۱۴. آچار سه‌نظام را بلا فاصله پس از محکم کردن یا باز کردن قطعه کار از روی سه‌نظام بردارید.
۱۵. برای آن‌که سطح زیرین سوپرت فوقانی با سه‌نظام (کارگیر) برخورد نکند، کشویی سوپرت فوقانی را به گونه‌ای نسبت به سطح زیرین قرار دهید که لبه‌ی آن با سطح زیرین مماس باشد.
۱۶. حتی‌الامکان از سوپرت فوقانی برای عملیات روتراشی استفاده نکنید.
۱۷. از پدال قطع کن و کلید اضطراری دستگاه تراش در موقع غیر ضروری استفاده نکنید.
۱۸. هنگام تراشکاری قطعات خام ابتدا عملیات کفتراشی و سپس روتراشی را انجام دهید.
۱۹. در هنگام تراشکاری قطعات بلند به‌وسیله‌ی دستگاه مرغک، محور مرغک را محکم کنید.
۲۰. پس از خاموش کردن سه‌نظام به هیچ وجه از دست برای سریع‌تر ایستادن آن استفاده نکنید.
۲۱. مایع خنک‌کننده‌ای که در هنگام عملیات براده‌برداری استفاده می‌شود باید از سوراخ سینی دستگاه به سمت مخزن هدایت شود و باقی مانده‌ی آن را با دستمال کاملاً پاک کنید.
۲۲. در هنگام کار برای حافظت چشم از عینک مخصوص تراشکاری استفاده کنید.
۲۳. برای پاک کردن براده‌ها از برس مخصوص استفاده کنید.

۱. در هنگام کار با دستگاه تراش از در دست داشتن انگشت‌تر، ساعت و ... جداً خودداری شود.
۲. در هنگام کار با دستگاه تراش لباس گشاد و شال‌گردن بر تن نداشته باشید.
۳. تعداد دور مناسب را با توجه نوع کار انتخاب کنید.
۴. دقیق کنید طول قطعه کار از کارگیر بیشتر از حد استاندارد بیرون قرار نگیرد.
۵. در صورتی که طول ابزار از رنده‌گیر بیش از اندازه بیرون قرار گیرد باید از یک بستر یا هولدر مطمئن تر برای ابزار استفاده کنید.
۶. با توجه به نیروهای براده‌برداری و گشتاور و ارتعاش زیاد اهرم محکم‌کننده‌ی رنده‌گیر و پیچ‌های رنده را کاملاً محکم کنید.
۷. جهت دوران قطعه کار، را مناسب با جهت لبه‌ی برنده ابزار انتخاب کنید.
۸. حتی‌المقدور از دورهای بالا، به دلیل آن‌که ارتعاش دستگاه و ابزار را افزایش می‌دهد، استفاده نکنید.
۹. نرخ پیشروع مناسب برای حرکت خودکار سوپرت‌ها را انتخاب کنید.
۱۰. در هنگام چرخش محور اصلی، محور اصلی باید کاملاً از حرکت بایستد و سپس اهرم تغییر دور جایه‌جا شود.
۱۱. اهرم‌هایی که برای تعویض دور و پیشروع دستگاه هستند باید در هنگام عملیات براده‌برداری و چرخش محورهای دستگاه جایه‌جا شوند.
۱۲. کلید استپ و استارت برای روشن و خاموش کردن دستگاه در شروع و پایان کار دستگاه در نظر گرفته شده

## پلیسه‌گیری قطعه در تراشکاری

پس از عمل براده‌برداری قبل از آنکه قطعه کار را بازکنیم باید عمل پلیسه‌گیری انجام گیرد. برای این منظور ۱. تعداد دور مناسب با کار را تنظیم می‌کنیم و اهرم کلاچ را در وضعیت پایین قرار می‌دهیم، تا سه‌نظام شروع به چرخش کند.



۲. لبه‌ی سوهان را با دست راست و دسته‌ی آن را با دست چپ مهار می‌کنیم.
۳. سطح سوهان را روی لبه‌ی قطعه کار قرار می‌دهیم.
۴. با حرکت آهسته‌ی دست به سمت جلو و عقب با گردش سه نظام عمل پلیسه‌گیری از لبه‌ی کار را انجام می‌دهیم.

- حداکثر طول مجازی که می‌توان قطعه کار را از لبه‌ی سه‌نظام بیرون قرار داد حدوداً دوونیم برابر قطر کار است. همچنین به طولی از قطعه کار که در داخل سه‌نظام قرار دارد وابسته است.

- حداکثر طولی از ابزار (رنده) را که می‌توان از رنده‌گیر بیرون قرار داد  $1/5$  تا  $2$  برابر ضخامت رنده است.

- میزان حرکت سوپرت عرضی به صورت شعاعی است، یعنی عمل باردهی که با ورنیه انجام می‌شود به اندازه‌ی دوباره قطعه کار براده‌برداری می‌شود.

- در صورتی که اهرم پیچ بری یا اهرم خودکار سوپرت‌ها درگیر باشد سوپرت به صورت دستی حرکت نمی‌کند.

- در صورتی که اهرم پیچ بری درگیر باشد اهرم خودکار درگیر نمی‌شود.

# دستور کار شماره‌ی ۳

## تراشکاری

(۴۸۰ دقیقه)




## جدول ابزار

نام ابزار	نام ابزار
رنده شیار تراش	قطعه کار خام $\varnothing 35$ با طول ۱۶۰ mm
رنده داخل تراش	دستگاه تراش موجود در کارگاه
رنده پیچ بری	دستگاه مرغک
شابلن رنده	سه نظام متہ و آچار
کولیس	متہ مرغک
لباس کار، عینک، گوشی، کفش	دستگاه آج زن
	روغن دان

## مراحل انجام کار


۴. با همان رنده عمل روتراشی را انجام دهید.

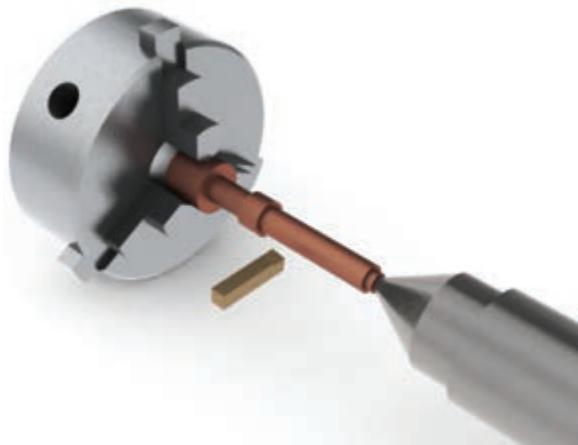

۱. قطعه کار را به سه نظام بیندید و آن را دور کنید.



۵. با استفاده از رنده شیار تراش، شیارهای مشخص شده در نقشه را روی قطعه کار ایجاد کنید.

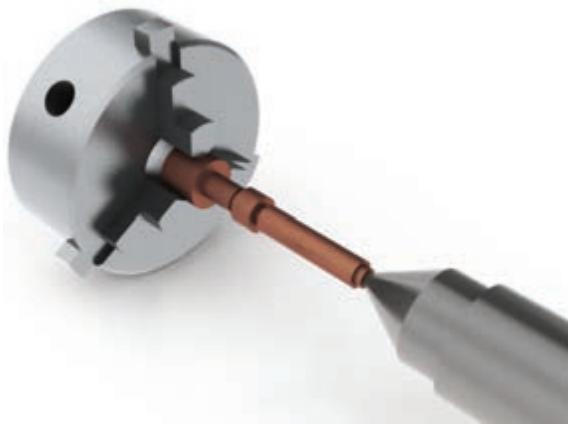

۲. متنه مرغک را به سه نظام دستگاه مرغک محکم کنید و پیشانی قطعه کار را متنه مرغک بزنید.




۶. رنده پیچ بری دندانه ذوزنقه‌ای را آماده کنید و با شابلون آن را روی دنده‌گیر تنظیم کنید.



۳. با استفاده از رنده روتراش راستبر، قطعه کار را روتراشی کنید تا قطر آن به اندازه‌ی مورد نظر برسد.



۹. زاویه سوپرت فوکانی را به اندازه‌ی نصف زاویه مخروط تنظیم کنید و قسمت مخروطی قطعه‌کار را ایجاد کنید.

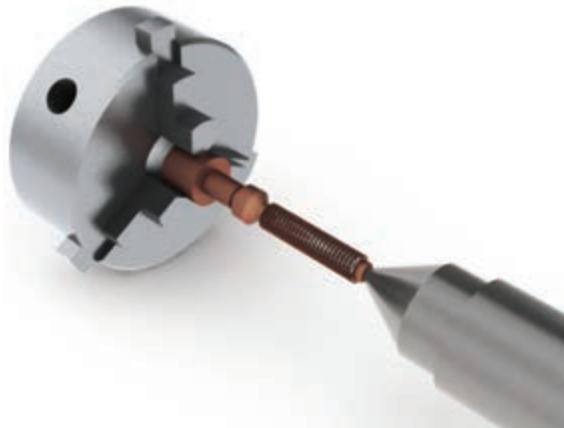

۷. سپس تعداد دور و مقدار پیش‌روی سوپرت طولی ماشین‌تراش را برای پیچ‌بری تنظیم کنید و عمل پیچ‌بری را انجام دهید.




۱۰. با رنده شیارتراش طول قطعه‌کار را اندازه کنید.

۱۱. پس از پایان کار قطعه را به هنرآموز محترم خود برای بررسی و ارزشیابی ارائه دهید.

۱۲. تجهیزات و ابزار و میزکار خود را تمیز و وسائل کار را به انبار تحویل دهید.

۸. ابزار آج‌زن را روی ابزارگیری محکم و با دور پایین، آن قسمت از قطعه‌کار با قطر ۴۲ را آج‌زنی کنید.



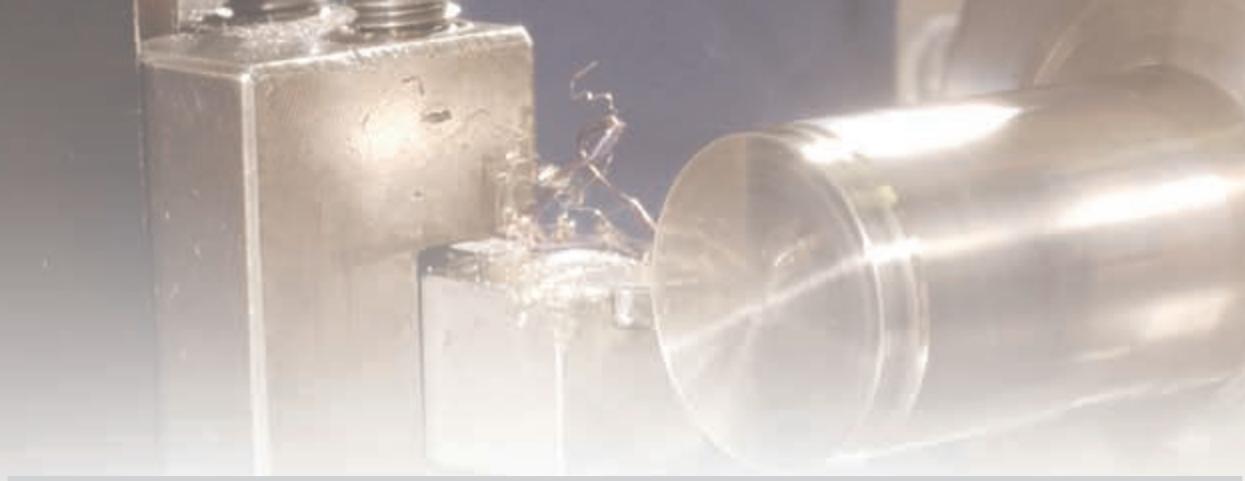

نمره پیشنهادی	نمره کسب شده	شاخص‌های ارزشیابی	
	۲	مرتب بودن لباس کار، مرتب بودن محیط کار، رعایت نظم در کارگاه، پرهیز از جابه‌جایی بی‌مورد، بهداشت فردی، داشتن مشارکت و همکاری	انضباط
	۲	سرویس و نظافت دستگاه و ابزار استفاده صحیح از دستگاه- استفاده صحیح از ابزار	استفاده صحیح از تجهیزات
	۲	رعایت اصول حفاظتی و ایمنی قبل و حین انجام مراحل کاری	نکات ایمنی و حفاظتی
	۲	تنظیم گزارش کار، صحت اطلاعات گزارش کار	گزارش
	۱۲	اندازه‌ی خوانده شده با خطکش فلزی اندازه‌ی خوانده شده با کولیس اندازه‌ی خوانده شده با میکرومتر	انجام صحیح مراحل کار
	۲۰	مجموع نمرات	تاریخ بررسی و امضای هنرآموز محترم

## ارزشیابی پایانی

### ◀ نظری

۱. در عملیات کف تراشی، رنده به چه علت زاویه داده می شود؟
۲. در کف تراشی، سوپریور عرضی چه عملی را انجام می دهد؟
۳. در عملیات رو تراشی، رنده نسبت به کار در چه موقعیتی قرار داده می شود؟
۴. در عملیات رو تراشی، سوپریور عرضی چه وظیفه ای را بر عهده دارد؟
۵. به چه منظور سطح کار پله ایجاد می شود؟
۶. آیا با رنده‌ی شیار تراش می توان عمل برش قطعه کار را انجام داد؟
۷. عملیات برآهبرداری با رنده‌ی شیار تراشی را توضیح دهید.
۸. با کدام مته عمل سوراخکاری قطعه کار را شروع کنیم؟
۹. قبل از عمل داخل تراشی چه عملیاتی انجام می گیرد؟
۱۰. زاویه‌ی سوپریور فوچانی را به اندازه‌ی چه زاویه‌ای از مخروط تنظیم کنیم؟
۱۱. برای محاسبه‌ی زاویه‌ی مخروط از کدام مشخصه‌ها استفاده می کنیم؟
۱۲. در مخروط تراشی، رنده‌گیر را نسبت به کار در چه وضعیتی قرار می دهیم؟
۱۳. در عملیات پیچ بری، رنده را با کدام ابزار نسبت به سطح کار در وضعیت عمودی قرار می دهیم؟
۱۴. مراحل عملیات پیچ بری با دستگاه تراش را بنویسید.
۱۵. مراحل اجرای آج زنی با دستگاه تراش را بنویسید.
۱۶. قرقره‌ی آج را نسبت به کار در چه وضعیتی قرار می دهیم؟

## واحد کار سوم: فرزکاری

هدف کلی: فرزکاری قطعات صنعتی

زمان	عنوان توانایی
جمع	فرزکاری قطعات صنعتی
نظری	
۲۰	۱۴
عملی	۶

## توانایی فرزکاری قطعات صنعتی

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- انواع ماشین‌های فرز را نام ببرد.
- وظایف قسمت‌های مختلف دستگاه فرز را شرح دهد.
- انواع تیغه‌ی فرز را نام ببرد.
- فرزکاری سطوح مختلف را انجام دهد.
- اصول حفاظتی و ایمنی را در فرزکاری به کار بندد.

ساعت‌آموزش

نظری	عملی	جمع
۶	۱۴	۲۰

## پیش آزمون

۱. دستگاههایی را که بتوان با آن عمل برادهبرداری از سطوح تخت را انجام داد نام ببرید؟  
۲. تیغه فرزها را با ابزارگیر ..... و ..... مهار می‌کنند.



۳. برای جلوگیری از لنگزدن ابزارگیر چه عملی را می‌توان انجام داد؟

۴. علاوه بر حرکت دستی حرکت ..... را برای میز می‌توان تنظیم کرد.

۵. عمل انتقال دور از جعبه‌دنده‌ی اصلی به محور اصلی دستگاه چگونه انجام می‌شود؟

۶. حرکت خودکار میز چگونه انجام می‌شود؟

۷. تصاویر نشان داده شده معرف چه عملی است؟

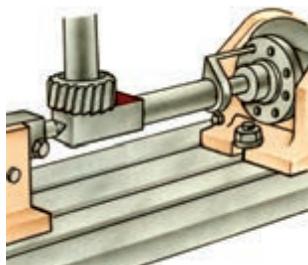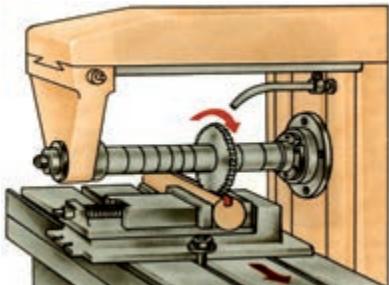

۸. با چه ابزاری می‌توان عمل برادهبرداری از سطوح تخت را انجام داد؟


۹. عمل برادهبرداری روی سطوح تخت چگونه انجام می‌گیرد؟

۱۰. جنس قطعه کار با نوع ابزار چه ارتباطی دارد؟

۱۱. برای بستن گیره روی میز از کدام وسیله گیره‌بندی استفاده می‌شود؟

۱۲. جهت زاویه‌ی گیره را در هنگام ساعت کردن آن چگونه تشخیص می‌دهیم؟

۱۳. برای فرم‌های ایجاد شده در قطعات زیر چه ابزارهایی مناسب است؟

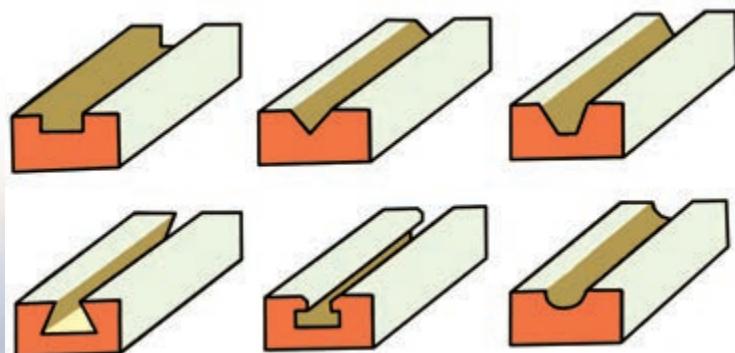


## دستگاه فرز



ماشین فرز عمودی

دستگاه فرز و متعلقات آن در انواع گوناگون ساخته می‌شود که مناسب با چگونگی عملیات تولید و برآورده‌داری، دستگاه را انتخاب می‌کنیم. اساس عملکرد آن بر این مبنای است که قطعه کار روی میز دستگاه ثابت است و ابزار در محور ابزارگیر دستگاه می‌چرخد که با چرخش ابزار می‌توان عمل برآورده‌داری از قطعه کار را انجام داد.

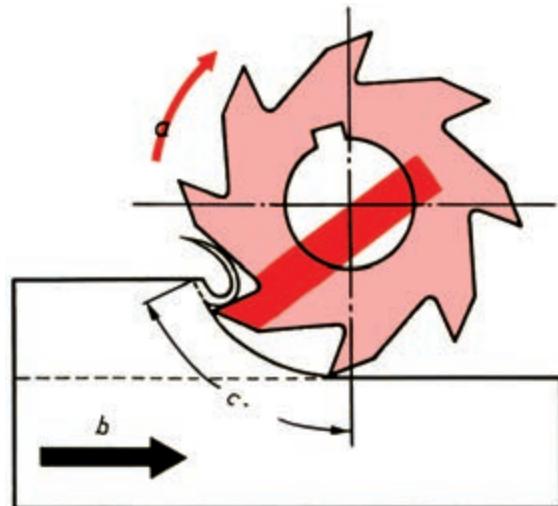

ماشین فرز افقی

با این دستگاه می‌توان عملیات گونیا کردن قطعات مکعبی شکل را انجام داد و بر حسب نوع تولید برخی عملیات از جمله شیار تراشی، زاویه تراشی و پله زنی انجام داد. همچنین به کمک متعلقات همراه دستگاه، از جمله دستگاه تقسیم، می‌توان عمل تقسیم‌بندی قطعات کار را برای ایجاد تعدادی شیار یا سوراخ با فواصل مشخص را انجام داد.

## انواع ماشین فرز

ماشین‌های فرز بر حسب موقعیت قرارگیری ابزارشان انواع گوناگون دارند:

## ماشین فرز افقی

۴. زائدہهای سر محور اصلی را با شیارهای روی ابزارگیر منطبق می‌کنیم.

۵. بوش فاصله انداز را در انتهای ابزارگیر قرار می‌دهیم.

۶. تیغه فرز را روی محور ابزارگیر قرار می‌دهیم.

۷. خار را در شیار محور ابزارگیر قرار می‌دهیم و با شیار تیغه‌ی فرز و بوش روی محور منطبق می‌کنیم.



۸. بوش‌های فاصله‌انداز طرف دیگر محور را قرار می‌دهیم.

۹. مهره‌ی انتهای محور ابزارگیر را با آچار محکم می‌کنیم.

۱۰. یاتاقان را روی بوش محور ابزارگیر قرار می‌دهیم.

۱۱. پیچ‌های کناری یاتاقان را با آچار محکم می‌کنیم.



این دستگاه دارای محور اصلی است که روی بدنه‌ی دستگاه فرز و در قسمت کشاب به صورت افقی یاتاقان‌بندی شده است. این محور می‌تواند محور ابزارگیر را در راستای افقی موقعیت دهد و مهار کند. میله‌های ابزارگیر (درن) دارای طول بلندی است، که با نصب کردن آن روی محور اصلی و دوران آن سبب می‌شود که محور ابزارگیر در راستای افق دوران نکند و لنگ بزند. از این‌رو، نیاز است که از سر محور ابزارگیر با یاتاقانی که به همین منظور طراحی و ساخته شده است استفاده شود. قسمت سر محور اصلی به فرم مخروط مورس (داخلی) است تا بتواند بهتر با محور ابزارگیری که دنباله‌ی آن به شکل مخروط خارجی است درگیر شود و نیز سر محور اصلی دو عدد زائدۀ‌های مستطیلی‌شکل وجود دارد تا بتوان شکاف‌های روی سطح محور ابزارگیر را داخل آن قرار داد تا دور محور اصلی به‌طور کامل به محور ابزارگیر انتقال یابد. برای گیره‌بندی مناسب محور ابزارگیر، انتهای محور ابزار سوراخ رزوه‌شده‌ای قرار دارد که می‌توان با استفاده از یک پیچ بلند، که در انتهای محور اصلی قرار دارد، محور ابزارگیر را نیز در موقعیت خودش محکم کرد.

## مراحل بستن ابزارگیر و تیغه‌ی فرز روی محور افقی

۱. دنباله‌ی مخروطی درن و داخلی گلویی محور را با دستمال تمیز می‌کنیم.

۲. دنباله‌ی مخروطی درن را داخل گلویی محور اصلی دستگاه قرار می‌دهیم.

۳. میله‌ی پیچ انتهای محور اصلی را محکم می‌کنیم تا دنباله‌ی ابزارگیر (درن) در داخل گلویی منطبق شود.

## ماشین فرز عمودی

دستگاه قرار می‌دهیم. به طوری که شیار ابزار با زائد سر محور منطبق شود.



محور اصلی این دستگاه به صورت عمودی روی کله‌گی سوار می‌شود. قسمت سر محور نیز به فرم مخروط داخلی (مورس) است و در سر محور نیز دو زائد دیده می‌شود که دو شیار روی پیشانی محور ابزارگیر را می‌توان داخل آن قرار داد تا دور محور اصلی به طور کامل به محور ابزارگیر منتقل شود. در انتهای محور اصلی نیز میله پیچی تعییه شده است تا برای گیره‌بندی مناسب ابزارگیر، بتوان آن را در پشت محور ابزارگیر سوار کرد. سر محور اصلی، ابزارگیری به نام درن یک‌طرفه یا کلت سوار می‌شود.



یک نمونه فرز عمودی

مراحل بستن ابزارگیر و تیغه فرز روی محور عمودی  
۱. ابزارگیر یک‌طرفه (درن یک‌طرفه) را در داخل گلویی

۵. تیغه‌ی فرز انگشتی را داخل فشنگی قرار می‌دهیم.



۶. ابزارگیر یکطرفه را با دست نگه دارید و میله‌پیچ انتهای محور را محکم می‌کنیم.

۷. تعداد دوران محور اصلی را روی کمترین مقدار تنظیم کنید و با آچار میله‌پیچ را محکم می‌کنیم.

۸. فشنگی را در مهره‌ی چاکدار سر ابزارگیر یکطرفه جا می‌زنیم.



۹. مهره را روی رزوهی سر محور ابزارگیر می‌پیچانیم.



۱۰. با آچار گلویی مهره‌ی سر محور ابزارگیر را محکم می‌کنیم.



## ماشین فرز اونیورسال

این دستگاه دارای دو محور اصلی عمودی و افقی است. قرار گرفتن موقعیت محورها همانند موقعیت محور دستگاه‌های فرز عمودی و افقی است، و از نظر شکل و فرم نیز دارای همان خصوصیات و ویژگی‌ها هستند. بر حسب موقعیت کار می‌توان یا از محور عمودی یا از محور افقی استفاده کرد. علاوه بر این، دو میز کار این دستگاه نیز می‌تواند زاویه‌دار شود، به گونه‌ای که برای ایجاد شیارهای تحت زاویه و نیز هر نوع عملیاتی که تحت زاویه انجام می‌گیرد با زاویه دادن به میز براحتی برداری را انجام داد.

مراحل بستن ابزار روی این دستگاه مانند فرز عمودی و افقی است.

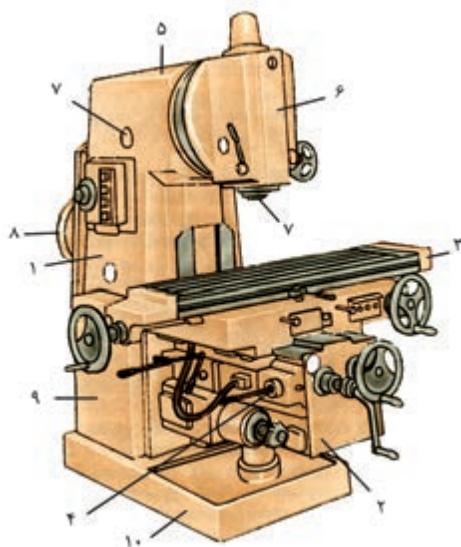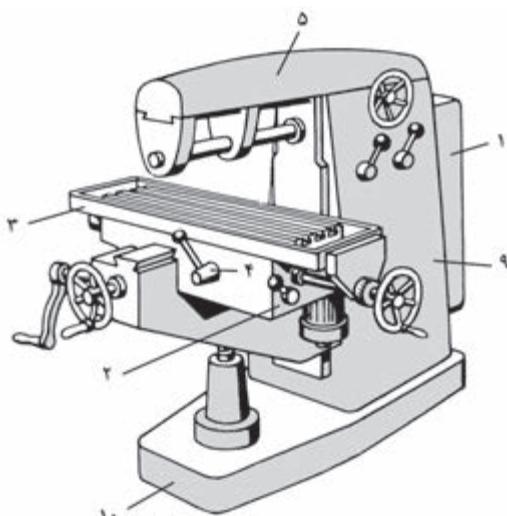

### ۱. جعبه‌دنده‌ی اصلی:

این جعبه‌دنده عمل انتقال دور و تأمین دوران محور اصلی دستگاه فرز را انجام می‌دهد، که با جابه‌جایی اهرم‌های تعویض دور می‌توان دور مناسب را برای عمل براحتی برداری انتخاب کرد.

### ۲. جعبه‌دنده‌ی پیشروی میز:

این جعبه‌دنده عمل انتقال و تأمین دور حرکت خودکار میز طولی و عرضی و عمودی میز را انجام می‌دهد که می‌توان



ماشین فرز اونیورسال

#### ۹. بدنه:

بدنه‌ی این دستگاه به صورت ریخته‌گری ساخته شده است و قسمت داخلی آن توخالی است و قسمت‌هایی از دستگاه داخل آن موقعیت‌دهی می‌شود.

#### ۱۰. پایه:


پایه در قسمت زیرین دستگاه قرار دارد و از طریق آن دستگاه روی فونداسیون نصب و تراز می‌شود که قسمت‌های دیگر دستگاه روی پایه نصب می‌شود.

### أنواع تيغه فرز

تيغه فرز بسته به نوع و كاربرد هر کدام، در أنواع و شکل‌های مختلفی ساخته می‌شوند که عبارت‌اند از:

### تيغه فرز غلتکی

برای براده‌برداری یکنواخت سطوح قطعه‌کار، با کیفیت مناسب از تيغه فرز غلتکی استفاده می‌شود. محل قرارگیری اين ابزار روی ابزارگيرهای افقی است. می‌توان با حرکت طولی میز در دو جهت، عمل براده‌برداری را با تيغه فرز از روی سطح انجام داد. لبه‌های برنده‌ی اين تيغه فرزها به صورت مارپیچ است و بر حسب سختی جنس قطعه کار تعداد لبه‌های برنده‌ی آن‌ها افزایش می‌یابد. زاویه‌ی مارپیچ

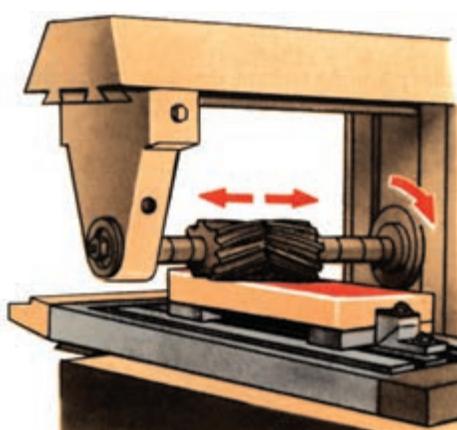

با جابه‌جایی اهرم‌های تعویض دور مقدار پیشروی مناسب را برای میز انتخاب کنیم.

#### ۳. میز دستگاه فرز:

عمل بستن قطعات کار روی میز دستگاه فرز انجام می‌گیرد که به واسطه‌ی شیارهای تی‌شکلی که روی آن قرار دارد می‌توان گیره و کارگیرهای دیگر را روی آن محکم کرد. این میز می‌تواند در سه جهت طولی و عرضی و عمودی به صورت خودکار و دستی حرکت کند.

#### ۴. اهرم تعویض جهت خودکار میز:

به واسطه‌ی این اهرم می‌توان جهت طولی، عرضی و عمودی میز را به صورت خودکار تغییر داد.

#### ۵. کشاب:

کشاب دستگاه، محلی است برای قرار گرفتن کله‌گی دستگاه در قسمت سر آن و برای سوار کردن یاتاقان ابزارگیر، تيغه فرز با توجه به چرخ‌دنده‌ای که در داخل کشاب قرار دارد عمل انتقال دور به محور کله‌گی دستگاه را نیز انجام می‌دهد و قابل جابه‌جایی در طول دستگاه است.

#### ۶. کله‌گی:

کله‌گی دستگاه قسمتی از دستگاه است که محور اصلی دستگاه به صورت عمودی روی آن موقعیت داده می‌شود.


#### ۷. محور کله‌گی:

محور کله‌گی، محوری قابل تنظیم است که تيغه فرز با کمک واسطه روی این محور نصب می‌شود و حرکت دورانی محور به تيغه فرز منتقل می‌شود.

#### ۸. الکتروموتور:

الکتروموتور تأمین کننده‌ی دور اصلی و اولیه‌ی جعبه‌دنده‌ی اصلی است که عمل انتقال دور از آن به جعبه‌دنده توسط پولی و تسمه انجام می‌گیرد.

براده‌برداری را انجام داد و در صورتی که لبه‌های برنده آن به سمت چپ باشد با دوران محور اصلی در جهت عقربه‌های ساعت می‌توان عمل براده‌برداری را انجام داد و چنانچه لبه‌های آن به سمت راست باشد عمل براده‌برداری در جهت خلاف عقربه‌ی ساعت انجام می‌گیرد.

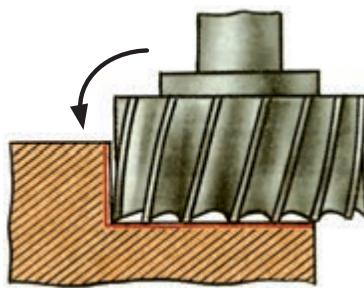


### تیغه‌فرز انگشتی

لبه‌های برنده‌ی این تیغه‌فرز به گونه‌ای است که می‌توان عمل براده‌برداری را هم با پیشانی و هم با محیط آن انجام داد. این ابزار دارای لبه‌های برنده در کف ابزار است که امتداد آن به صورت مارپیچ در محیط ابزار است. به واسطه‌ی شکل و نوع ابزار با این ابزار می‌توان به اندازه‌ی قطر آن داخل قطعه‌کار را شیار ایجاد کرد و با عمل بغل تراشی عرض شیار را افزایش داد، این ابزار روی محور ابزارگیر (دُرن) یکطرفه قرار می‌گیرد و می‌توان روی محور اصلی افقی و عمودی دستگاه فرز بسته شود.




آن سبب می‌شود که لبه‌ی برنده‌ی ابزار عمل براده‌برداری را به صورت نقطه‌ای انجام دهد و نیروی وارد بر ابزار نیز به حداقل برسد. اگر زاویه‌ی مارپیچ به سمت راست باشد جهت دوران محور اصلی در جهت عقربه‌ی ساعت است ولی اگر زاویه‌ی آن به سمت چپ باشد جهت دوران محور اصلی در جهت خلاف عقربه‌ی ساعت انجام می‌گیرد.

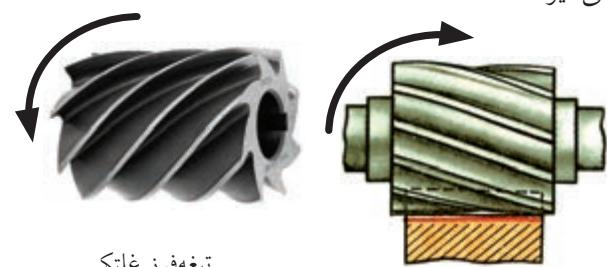

تیغه‌فرز غلتکی



### تیغه‌فرز پیشانی تراش (کف تراش)

برای براده‌برداری با تیغه‌فرز پیشانی می‌توان لبه‌های برنده‌ی پیشانی ابزار را با کار مماس کرد و سپس با عمل بارده‌ی عمل براده‌برداری را انجام داد. این ابزار روی محور اصلی دستگاه فرز (افقی و عمودی) قرار می‌گیرد ولی محور ابزارگیر آن در هر دو صورت یکطرفه انتخاب می‌شود تا بتوان با مقطع این ابزار عمل براده‌برداری را انجام داد. لبه‌های برنده‌ی این تیغه‌فرز و زاویه‌ی آن به ۲ گونه‌ای است که فقط می‌توان از مقطع این تیغه‌فرز عمل

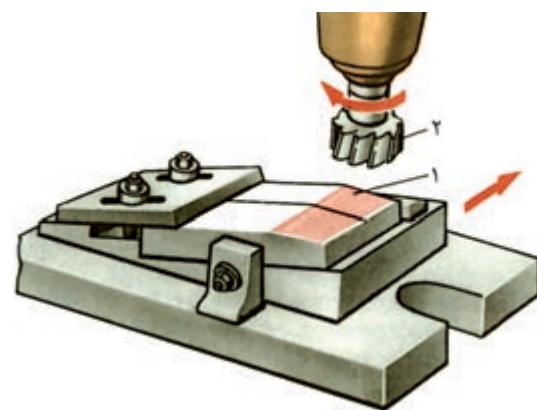

## تیغه فرز شیارتراش

لبه‌های اصلی برنده‌ی این تیغه‌ی فرز در محیط آن و امتداد لبه‌ها روی سطح کناری تیغه‌فرز قرار دارد و لبه‌های محیطی به صورت یکدربیان چپ و راست هستند تا هر لبه بتواند به راحتی عمل براده‌برداری را انجام دهد. این تیغه‌فرز روی محور ابزار گیر دو طرفه قرار می‌گیرد. تیغه‌فرزهای شیارتراش در ضخامت و قطرهای مختلف موجود است.

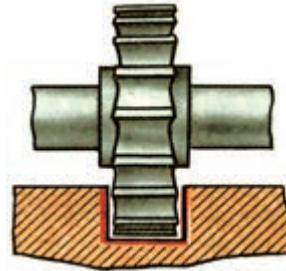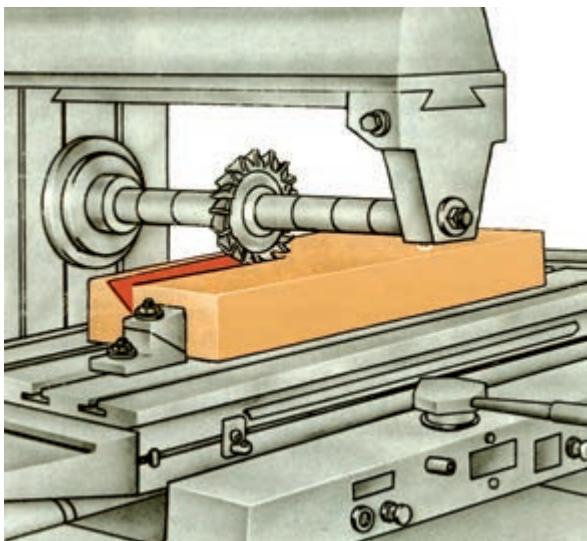

## تیغه فرز تی

از تیغه‌فرز تی برای ایجاد شیارتی شکل در قطعات استفاده می‌شود.



## متعلقات دستگاه فرزکاری اینسرت‌ها (تیغچه‌ها)

تیغچه‌های براده‌برداری هستند که روی هلدرهایی (محورها) که به همین منظور ساخته شده است قرار می‌گیرند با این ابزار می‌توان عمل پیشانی تراشی (کف‌تراش) به خوبی



## تیغه فرز دم‌چلچله‌ای

تیغه‌فرز دم‌چلچله‌ای به شکل ذوزنقه‌ای و دارای گوشه‌هایی تیز با زوایای ۴۵ و ۶۰ درجه است. در امتداد آن دنباله‌ای تعییه شده است که می‌توان داخل فشنگی روی محور ابزار گیر نصب کرد. استفاده از این ابزار برای ایجاد شیارتایی به شکل ذوزنقه است.



۳. پیچ‌های تی‌شکل را در داخل شیار میز قرار می‌دهیم و آن‌ها را با آچار از هر دو طرف محکم می‌کنیم.
۴. پیچ‌های گیره را با آچار از هر دو طرف محکم کنید.
۵. میز را در جهت عرضی حرکت دهید تا میله‌ی لمس‌کننده‌ی ساعت مقداری در گیر شود.
۶. با سوپرت طولی میز را حرکت می‌دهیم تا میزان انحراف بعدی گیره را با تغییرات عقربه‌ی ساعت مشخص شود.
۷. چنانچه انحرافی در ساعت مشاهده شد، مهره‌ی مربوط به دوران قسمت بالایی گیره را شل می‌کیم و قسمت بالایی گیره را با ضربات آهسته‌ی دست در جهت برطرف کردن انحراف نشان داده شده روی محور گیره حرکت می‌دهیم.
۸. در صورتی که پس از حرکت طولی میز عقربه‌ی ساعت از روی صفر حرکت نکرد گیره تنظیم شده است.
۹. مهره‌ی قسمت متحرک گیره را با آچار از هر دو طرف محکم می‌کنیم.



۱۰. پس از عمل محکم کردن مهره‌ها وضعیت گونیایی میز را با ساعت کنترل می‌کنیم تا از حالت تنظیم خارج نشده باشد.

انجام می‌گیرد. مزیت این ابزار گیر به این علت است که به محض فرسوده شدن یا شکستگی یک تیغچه می‌توان آن را تعویض کرد بدون آنکه در عملکرد دیگر تیغچه‌ها اختلالی ایجاد شود. با این ابزار می‌توان عمل بغل تراشی از سطوح کار را نیز انجام داد.

### **موقعیت‌دهی (بستن) گیره روی میز دستگاه فرز:**

مبناًی عملیات کار با دستگاه فرز گونیاکاری است، لذا قطعه‌کاری که می‌خواهیم روی میز یا گیره بیندیم باید در وضعیت گونیا قرار گیرد؛ یعنی از نظر مستقیمی و تختی وضعیتی کاملاً موازی و عمود با سطح افق داشته باشد. گیره‌ها بر اساس اندازه‌ی طول فکین استاندارد هستند. گیره‌ها بر اساس ابعاد شکل قطعه‌کار انتخاب می‌شوند.

### **مراحل بستن گیره روی میز دستگاه فرز**

۱. گیره را روی سطح میز دستگاه فرز قرار می‌دهیم. سپس پایه‌ی ساعت اندازه‌گیر را روی بدنه‌ی دستگاه فرز نصب و میله‌ی لمس‌کننده‌ی آن را با فک ثابت گیره مماس می‌کنیم.
۲. شیار جای پیچ گیره را با دست با شیار روی میز هم راستا می‌کنیم.





## نکات ایمنی

### مراحل پله تراشی

۱. ابعاد اصلی قطعه کار را مطابق با نقشه، گونیا و اندازه می کنیم.
۲. قطعه کار را مابین فکین می بندیم، و تکه کاغذ را روی سطح کار قرار می دهیم و پیشانی تیغه فرز را با آن مماس می کنیم.
۳. با سوپرت عرضی میز، قطعه کار را جابه جا و ابزار را با سطح کار، با استفاده از کاغذ مماس می کنیم.
۴. به اندازه ای ارتفاع پله با سوپرت عمودی عمل باردهی را انجام می دهیم.
۵. به ازای هر مرحله عمل باردهی با سوپرت عمودی سوپرت طولی را برای یکنواخت شدن سطح حرکت می دهیم.



۶. سوپرت عرضی کار را به اندازه ای که باید پله می مجاور ایجاد گردد جابه جا می کنیم.

۷. با سوپرت عمودی بار می دهیم و سوپرت طولی را برای یکنواختی سطح جابه جا می کنیم.  
در پایان، اندازه پله ها را با کولیس یا با قطعه دیگر که مشابه پله ساخته شده است کنترل کنید.

### عملیات شیارتراشی

براده برداری قسمتی از سطح کار را که تا عمق مشخص و

### فرز کاری

۱. قبل از بستن کار به گیره، گیره را کاملاً ساعت کنید.
۲. برای بستن قطعه کار از گیره بندی مناسبی استفاده کنید.
۳. در هنگام کف تراشی حداکثر اندازه هی مجازی که قطعه کار را می توان از لبه فکین بیرون قرار دهید به اندازه یک سوم از طول کاری است که مابین فکین بسته می شود.
۴. قبل از اجرای کار، محکم بودن ابزار گیر و ابزار را کنترل کنید.
۵. در هنگام عمل براده برداری، براده ها را با دست از سطح کار و ابزار دور نکنید و از برس مویی استفاده کنید.
۶. با توجه به ظرفیت دستگاه و نوع کار، دور و پیشروی مناسبی را برای دستگاه تنظیم کنید.
۷. در هنگام نظافت دستگاه براده های سبک (جنس الومینیم) را بدون استفاده از پمپ باد با برس مویی از روی دستگاه تمیز کنید.
۸. عمل اندازه گیری و کنترل قطعه کار را در هنگام براده برداری انجام ندهید.

### عملیات پله تراشی

عمل براده برداری در طول مشخصی از سطح را به منظور ایجاد سطحی که نسبت به دیگر سطوح قطعه کار دارای اختلاف ارتفاع باشد، پله تراشی گویند. هدف از ایجاد پله در سطوح کار ایجاد قسمت هایی به منظور تکیه کردن سطوح دیگر یا گیره بندی است. بر حسب نوع و اندازه پله می توان از ابزاری به نام تیغه فرز انگشتی استفاده کرد.

نوك تيز سوزن خطکش روی سطح کار اثر دو خط به اندازه‌ی عرض شیار ایجاد کند سپس در امتداد دو خط ایجاد شده روی سطح مجاور دو خط به اندازه‌ی عرض (دهانه‌ی شیار) ایجاد می‌کنیم.

۲. قطعه‌کار را  $90^{\circ}$  درجه می‌چرخانیم و نوك تيز ارتفاع‌سنجد را روی آن مماس می‌کنیم.



۳. نوك تيز ارتفاع‌سنجد را به اندازه‌ی ارتفاع شیار تنظیم و با حرکت آن روی قطعه‌کار عمق شیار را مشخص می‌کنیم.



به فاصله‌ی مشخص از لبه‌ی کار انجام می‌گیرد، شیارتراشی گویند. این عملیات با تیغه‌فرز انگشتی و شیارتراش انجام می‌گیرد که می‌توان قطر تیغه‌فرز را نسبت به عرض شیار انتخاب کرد یا در صورتی که عرض شیار از قطر تیغه‌فرز بیشتر باشد با عملیات بغل تراشی عرض شیار را افزایش داد. برای آنکه عملیات شیارتراشی با دقت بیشتری انجام گیرد می‌توان محل شیار را قبل از برآمدباری خطکشی کرد، این عمل سبب می‌شود که چارچوب عملیات کار در معرض دید باشد.

### مراحل خطکشی از قطعه‌کار برای شیارتراشی

۱. قطعه‌کار را روی سطح صفحه‌ی صافی به منشور کنترل تکیه می‌دهیم سپس ارتفاع‌سنجد را حرکت می‌دهیم تا با




زاویه‌تراشی گویند. برای آن‌که بتوان در داخل قطعه کار سطوحی تحت زاویه ایجاد کرد، ابتدا با یک تیغه‌فرز انگشتی با قطر کوچک شیاری را در مرکز کار به عمق مشخص ایجاد می‌کنیم، سپس عمل زاویه‌تراشی را انجام می‌دهیم.

### مراحل براده‌برداری سطوح شبیه‌دار

پس از انجام خطکشی،

۱. قطعه کار را مابین فکین بیندید و تیغه‌فرز را با سطح کناری قطعه کار مماس می‌کنیم.
۲. با سوپریت عرضی میز کار را جابه‌جا می‌کنیم و تیغه‌فرز را با مرکز شیار و روی سطح کار مماس می‌کنیم.
۳. عمق شیار را در چندین مرحله با عمل بارده‌ی سوپریت عمودی و حرکت طولی سوپریت طولی کامل می‌کنیم.

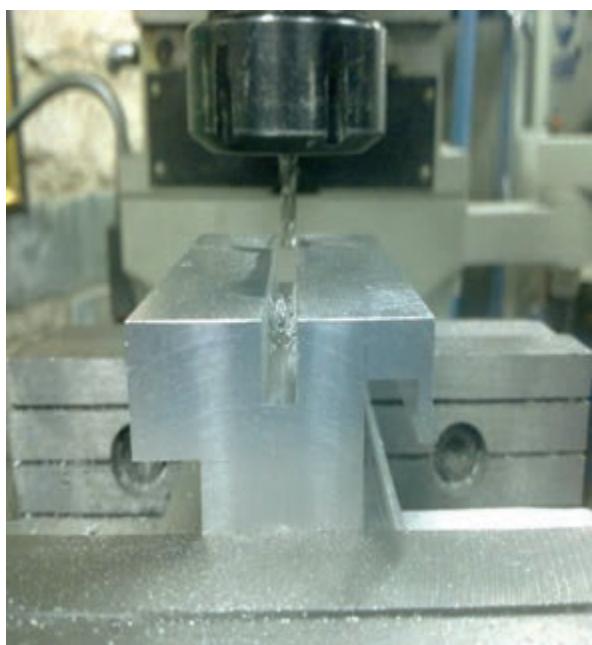

۴. کله‌گی را به سمت راست به اندازه‌ی زاویه‌ی قطعه کار زاویه می‌دهیم و عمل بارده‌ی را پس از مماس کردن


### مراحل شیارتراشی

۱. تیغه‌فرز انگشتی مناسب با عرض شیار را انتخاب و پس از بستن آن به ابزارگیر، آن را با سطح کناری قطعه کار مماس می‌کنیم.

۲. سوپریت عرضی را به اندازه‌ی  $\frac{1}{2}$  عرض قطعه کار جابه‌جا می‌کنیم.

۳. با توجه به اندازه‌ی ارتفاع شیار، در چند مرحله عمل بارده‌ی با سوپریت عمودی را انجام می‌دهیم.

۴. با توجه به عرض شیار، سوپریت عرضی را به اندازه‌ای جابه‌جا می‌کنیم تا با سطح کناری ابزار عمل براده‌برداری به‌طور کامل و به اندازه‌ی شیار انجام گیرد.

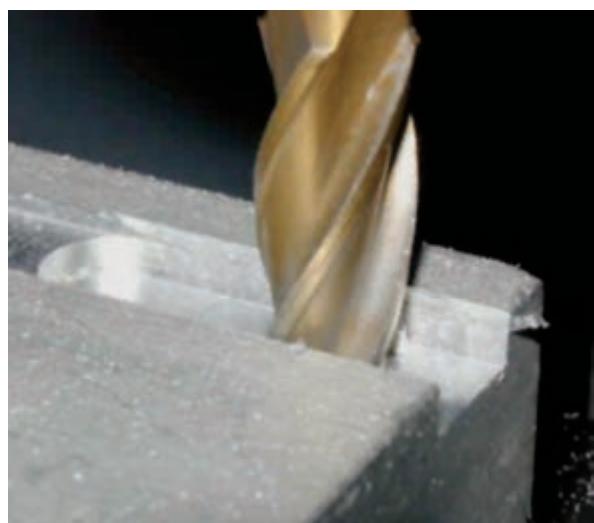

۵. در پایان، عرض شیار را با کولیس یا با قطعه‌ی مکمل شیار، کترل می‌کنیم.



### عملیات براده‌برداری سطوح شبیه‌دار

براده‌برداری سطوح قطعه کار تحت یک زاویه‌ی مشخص را به منظور ایجاد پیخ در کنار لبه قطعه کار یا ایجاد سطوح زاویه‌ای در روی سطح قطعه کار را



۵. کله‌گی را به سمت چپ زاویه می‌دهیم و سطح جانبی تیغه‌فرز را با لبه‌ی شیار چپ مماس کنید، و عمل باردهی و حرکت را طولی انجام می‌دهیم.



ابزار، قطعه‌کار در چندین مرحله، با کمک سوپرت طولی انجام می‌دهیم.

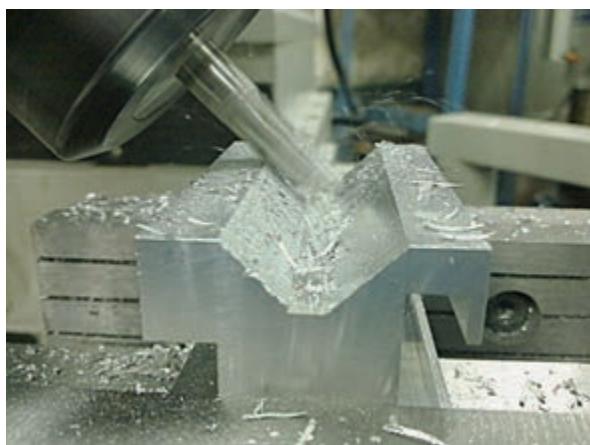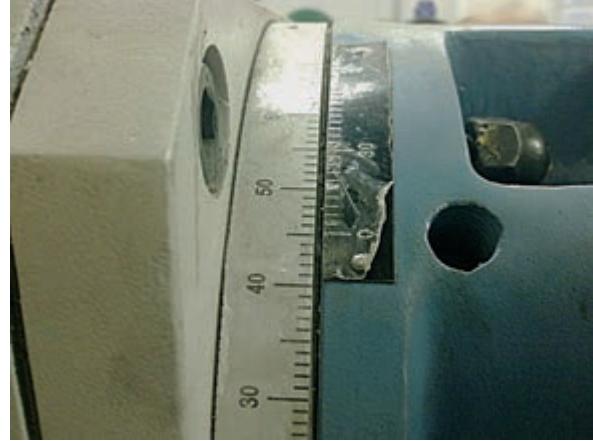

۶. در پایان سطح برآده برداری شده را با ابزار زاویه‌سنجد کترل می‌کنیم.

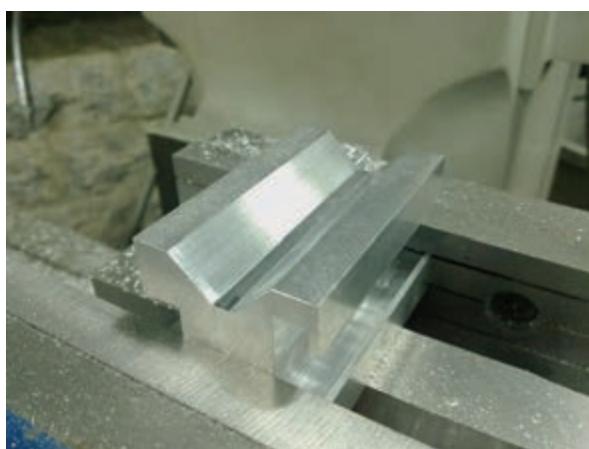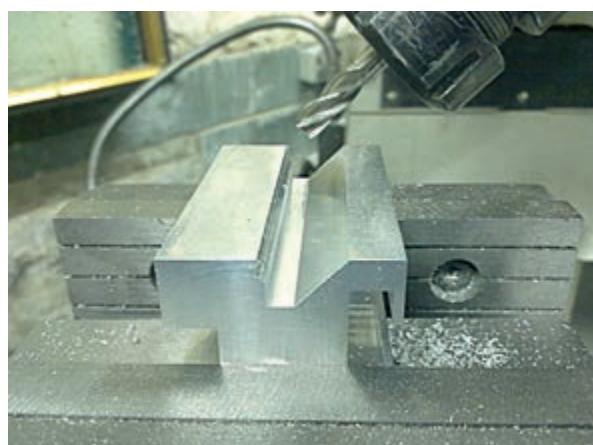

۵. در پایان با استفاده از قطعه‌ی مکمل وضعیت دمچلچله را کنترل می‌کنیم.

**مراحل براده‌برداری شیار تی خارجی**  
در زیر مراحل براده‌برداری و ایجاد شیار تی خارجی روی قطعه نشان داده شده است.

**مراحل براده‌برداری شیار تی داخلی**  
۱. برای ایجاد شیار تی شکل نیز مانند شیار دمچلچله‌ای ابتدا مسیر ابزار تی شکل را با استفاده از تیغه‌فرز انگشتی ایجاد می‌کنیم.  
۲. ابزار تی را داخل فشنگی قرار می‌دهیم و به ابزارگیر می‌بندیم.



۳. میز کار را حرکت می‌دهیم تا ابزار تی در مرکز شیار قرار گیرد.

## عملیات براده‌برداری صفحات دمچلچله‌ای داخلی و خارجی

شیار دمچلچله‌ای به عنوان صفحات راهنمای در دستگاه‌های صنعتی برای حرکت صفحه‌ی متحرک نسبت به صفحه‌ی ثابت کاربرد دارد و برای آن‌که لقی مناسبی برای این حرکت درنظر گرفته شود مقدار تنظیم آن را با تسمه (شمیشیری) انجام می‌دهند. در این نوع صفحات، صفحه‌ی با شیار دمچلچله‌ای (داخلی) به عنوان صفحه‌ی ثابت و صفحه‌ی با شیار دمچلچله‌ای (خارجی) به عنوان صفحه متحرک در نظر گرفته می‌شود.

این شیار دارای یک دهانه‌ی کوچک و یک دهانه‌ی بزرگ است. برای آن‌که بتوان با تیغه فرز دمچلچله‌ای عمل براده‌برداری را روی قطعه کار انجام داد ابتدا باید دهانه‌ی کوچک آن را با تیغه‌فرز انگشتی ایجاد کرد تا مسیر تیغه‌فرز دمچلچله‌ای باز شود و پس از مرکز کردن تیغه‌فرز دمچلچله‌ای عمل براده‌برداری با آن انجام گیرد.

### مراحل براده‌برداری دمچلچله داخلی

۱. قطعه کار را مابین فکین فکین قرار می‌دهیم و تیغه‌فرز انگشتی را با سطح کناری قطعه مماس می‌کنیم، سپس با سوپرت عرضی قطعه کار را حرکت می‌دهیم تا ابزار در مرکز کار قرار گیرد. سپس پیشانی ابزار را با سطح کار مماس می‌کنیم.  
۲. به اندازه‌ی ارتفاع دمچلچله با سوپرت عمودی تا عمق مشخص بار می‌دهیم، تا دهانه‌ی کوچک دمچلچله ایجاد شود.  
۳. تیغه‌فرز دمچلچله‌ای را روی ابزارگیر قرار می‌دهیم و آن را در راستای شیار ایجاد شده، با عمق موردنظر تنظیم می‌کنیم.


۴. با سوپرت طولی قطعه کار را حرکت می‌دهیم تا شیار دمچلچله‌ای ایجاد شود.

۶. در پایان شیار تی شکل را با کولیس یا با قطعه‌ای که مکمل آن است کنترل می‌کنیم.

۴. با حرکت میز، ابزار را در راستای شیار قطعه‌کار با توجه به عمق شیار قرار می‌دهیم.

### دستگاه تقسیم


دستگاه تقسیم وسیله‌ای است که می‌توان با آن تقسیماتی را روی محیط کار ایجاد کرد. محل قرارگیری دستگاه تقسیم روی میز دستگاه فرز است و در قسمت سر محور دستگاه تقسیم سه‌نظامی قرار دارد که محل قرارگیری قطعه‌کار است. سه‌نظام به واسطه‌ی چرخ و پیچ حلقه‌ون با دسته‌ای در ارتباط است که با چرخش دسته می‌توان سه‌نظام و قطعه‌کار نصب شده روی آن را به اندازه‌ی مورد نیاز چرخاند.

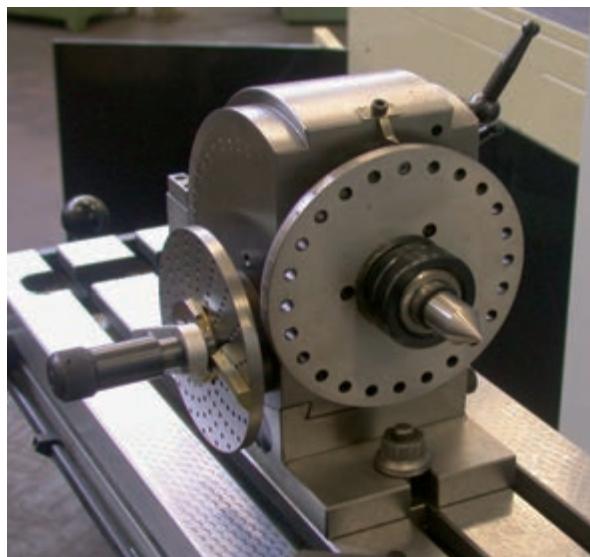

نسبت چرخش پیچ حلقه‌ون به چرخ حلقه‌ون دو نوع است (نسبت  $1:40$  و  $1:60$ )، یعنی به ازای چرخش دسته‌ی دستگاه تقسیم با نسبت  $1:40$ ، اگر پیچ حلقه‌ون  $40$  دور دوران کند چرخ حلقه‌ون یک دور می‌چرخد و چون سه‌نظام دستگاه در راستای چرخ حلقه‌ون محوریندی شده است لذا سه‌نظام هم یک دور دوران می‌کند. با دستگاه تقسیم صفحات سوراخ‌داری همراه است که می‌توان به ازای این صفحات محاسبات مورد نیاز جهت تقسیمات



۵. با حرکت طولی میز، شیار تی را در قطعه‌کار ایجاد می‌کنیم.

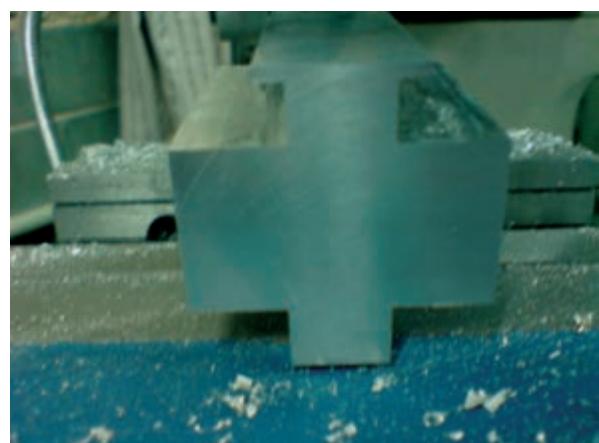

۳. پایه‌ی ساعت اندازه‌گیر را روی بدنی دستگاه قرار می‌دهیم و میله‌ی لمس کننده‌ی ساعت را با بدنی دستگاه تقسیم مماس و میزان انحراف آن را در طول کنترل می‌کنیم.
۴. قطعه‌کار را به اندازه‌ی قطر محیطی و طول چند ضلعی می‌تراشیم و بین فکین دستگاه تقسیم قرار می‌دهیم.
۵. با حرکت سوپرت عرضی و عمودی پیشانی ابزار را با بالاترین نقطه از سطح کار مماس می‌کنیم.
۶. با سوپرت عمودی به اندازه‌ی عمق بار محاسبه شده بار می‌دهیم.
۷. تیغه‌فرز را از قطعه جدا می‌کنیم و دسته‌ی دستگاه تقسیم را به اندازه‌ای که ضلع بعدی زیر سطح تیغه‌فرز قرار گیرد می‌چرخانیم.
۸. عمل چرخش دسته‌ی دستگاه تقسیم را به‌ازای هر ضلع تا پایان کار ادامه می‌دهیم تا تمام اضلاع کامل شود.



کار را انجام داد. برای مثال، اگر بخواهیم روی سطحی از قطعه کار ۱۰ عدد سوراخ با فاصله‌ی تقسیم مساوی ایجاد کنیم، می‌توانیم از تقسیم کردن نسبت دستگاه تقسیم ۱:۴۰ بر تعداد سوراخ، تعداد دوران چرخش دسته دستگاه تقسیم را محاسبه کنیم که در این حالت برای ایجاد هر سوراخ، دسته‌ی دستگاه تقسیم را ۴ دور می‌چرخانیم.

### چند ضلعی‌ها

چند ضلعی‌ها از جمله قطعاتی هستند که در صنعت کاربرد فراوان دارند. روش‌های مختلفی برای تولید آن وجود دارد. یکی از روش‌های ساخت، استفاده از دستگاه تقسیم است. برای ساخت آن با این روش به معلوماتی نیاز است، از جمله: تعداد اضلاع و قطر محیطی. به کمک این اطلاعات می‌توان عمق بار، زاویه‌ی مرکزی هر ضلع، قطر محاطی، اندازه‌ی گوش تاگوش، اندازه‌ی آچارخور و تعداد دور دسته دستگاه تقسیم را برای هر ضلع محاسبه کرد. در دستگاه تقسیم صفحه‌مدرجی قرار دارد که به ۳۶۰ درجه تقسیم شده است می‌توان برای ایجاد چند ضلعی دسته‌ی دستگاه تقسیم را تا به دست آوردن زاویه‌ی مورد نظر چرخاند مقدار عمق بار به‌ازای هر ضلع از تغیر شعاع محیطی و شعاع محاطی محاسبه می‌شود. زاویه‌ی چند ضلعی‌های منتظم از تقسیم عدد ۳۶۰ بر تعداد اضلاع به دست می‌آید. (به عنوان مثال در شش ضلعی منتظم زاویه‌ی  $\frac{360}{6}$  درجه محاسبه می‌شود.)

### مراحل ساخت شش ضلعی

۱. دستگاه تقسیم را روی میز دستگاه فرز قرار می‌دهیم.
۲. پیچ‌های تی‌شکل مربوط به دو طرف دستگاه تقسیم در شیار میز دستگاه قرار می‌دهیم و با آچار محکم می‌کنیم.

## دستگاه صفحه‌گردان

سیستم این دستگاه نیز به واسطه‌ی چرخ و پیچ حلزون و توسط دسته‌ای که با محور کار زاویه‌ی  $90^{\circ}$  درجه دارد انجام می‌گیرد. با این دستگاه می‌توان پیشانی قطعات کار را به صورت دایره‌ای با شعاع مشخص نیز برآورده برداری کرد.

صفحه‌گردان وسیله‌ای است برای تقسیم‌بندی سطوح پیشانی قطعاتی که محور کار گیر آن نسبت به محور ابزار در حالت عمودی قرار دارد و همچنین گردتراشی قطعات در دستگاه فرز مورد استفاده قرار می‌گیرد. چرخش



# دستور کار شماره‌ی ۱



## سوار و پیاده کردن ابزار و شناسایی دستگاه

(۱۲۰ دقیقه)

### مراحل انجام کار

۸. گزارشی از انواع دستگاه فرزی که در کارگاه موجود است تهیه کنید.
۹. عمل جایه‌جایی کشاب دستگاه فرز را انجام دهید.
۱۰. دقت ورنیه‌ی میز و کشاب دستگاه فرز را کنترل کنید.
۱۱. قسمت‌های مختلف دستگاه فرز را روغن‌کاری و دستگاه را تمیز کنید.
۱۲. نتیجه‌ی کار را با تکمیل گزارشی از فعالیت‌های انجام شده، برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.
۱۳. تجهیزات و ابزارها را تمیز کنید و وسایل کار را به انبار تحویل دهید.

۱. قسمت‌های مختلف دستگاه فرز موجود در کارگاه را بررسی کنید.
۲. میله فرزگیر دوطرفه را روی محور اصلی دستگاه فرز سوار کنید.
۳. تیغه‌فرز غلتکی را روی میله فرزگیر افقی سوار کنید.
۴. میله فرزگیر یکطرفه را روی محور اصلی عمودی دستگاه سوار کنید.
۵. تیغه‌فرز انگشتی را روی میله فرزگیر سوار کنید.
۶. تعدادی از دورهای محور اصلی را با رعایت نکات ایمنی تنظیم کنید.
۷. تعدادی از مقادیر پیشروی میز را روی جعبه‌دنده‌ی پیشروی تنظیم کنید و میز را در وضعیت خودکار کنترل کنید.

### جدول ابزار

نام ابزار	نام ابزار
تیغه‌فرز غلتکی	دستگاه فرز رایج در کارگاه
تیغه‌فرز انگشتی	میله‌ی فرزگیر دوطرفه
فشنگی مناسب با قطر تیغه‌فرز	یاتاقان میله‌فرزگیر دوطرفه
لباس کار، عینک، گوشی، کفش ایمنی	میله‌ی فرزگیر یکطرفه
روغن‌دان	برس مویی

نمره پیشنهادی	نمره کسب شده	شاخص‌های ارزشیابی	
	۲	مرتب بودن لباس کار، مرتب بودن محیط کار، رعایت نظم در کارگاه، پرهیز از جایه‌جایی بی‌مورد، بهداشت فردی، داشتن مشارکت و همکاری	انضباط
	۲	سرویس و نظافت دستگاه و ابزار استفاده صحیح از دستگاه- استفاده صحیح از ابزار	استفاده صحیح از تجهیزات
	۲	رعایت اصول حفاظتی و ایمنی قبل و حین انجام مراحل کاری	نکات ایمنی و حفاظتی
	۲	تنظیم گزارش کار، صحت اطلاعات گزارش کار	گزارش
	۱۲	اندازه‌ی خوانده شده با خطکش فلزی اندازه‌ی خوانده شده با کولیس اندازه‌ی خوانده شده با میکرومتر	اجام صحیح مراحل کار
	۲۰	مجموع نمرات	تاریخ بررسی و امضای هنرآموز محترم

# دستور کار شماره ۲



## آماده سازی ابزار برآده برداری

(۱۰۰ دقیقه)

### مراحل انجام کار

۱. ابزار گیر سوار کنید.
۲. تیغه فرز غلتکی را روی درن دو طرفه قرار دهید.
۳. گزارشی را در خصوص انواع تیغه فرز تهیه کنید.
۴. در خصوص مزایای کار با هلدر و پیشانی تراش تحقیق کنید.
۵. نتیجه هی کار را با تکمیل گزارشی از فعالیت های انجام شده، برای تأیید و ارزشیابی به هنر آموز محترم خود ارائه دهید.
۶. تجهیزات و ابزارها و میز کار را تمیز کنید و وسایل را به انبار تحویل دهید.

۱. جهت دوران محور اصلی را برای برآده برداری با تیغه فرز راست بر بررسی کنید.
۲. راست بر و چپ بر بودن تیغه فرز انگشتی موجود را بررسی کنید.
۳. زاویه تیغه فرز دم چلچله موجود را کنترل کنید.
۴. فشنگی مناسب با تیغه فرز انگشتی را انتخاب کنید.
۵. تعداد لبه های برنده دی تیغه فرز انگشتی را بررسی کنید.
۶. زوایای موجود در تیغه فرز انگشتی را بررسی کنید.
۷. قطر تیغه فرز انگشتی را با کولیس کنترل کنید.
۸. تیغه فرز انگشتی را داخل فشنگی جا بزنید و روی

### جدول ابزار

نام ابزار	نام ابزار
ابزار گیر یکطرفه (کلت)	تیغه فرز انگشتی
هلدر شش پر	تیغه فرز دم چلچله
اینسرت بدون سوراخ مرکزی	تیغه فرز شیار
تیغه فرز اره ای	کولیس دقت ۰/۰۲ میلی متر
لباس کار، عینک، گوشی، کفش ایمنی	فشنگی منطبق با قطر تیغه فرز انگشتی
روغن دان	تیغه فرز غلتکی


نمره پیشنهادی	نمره کسب شده	شاخص‌های ارزشیابی	
	۲	مرتب بودن لباس کار، مرتب بودن محیط کار، رعایت نظم در کارگاه، پرهیز از جابه‌جایی بی‌مورد، بهداشت فردی، داشتن مشارکت و همکاری	انضباط
	۲	سرویس و نظافت دستگاه و ابزار استفاده صحیح از دستگاه- استفاده صحیح از ابزار	استفاده صحیح از تجهیزات
	۲	رعایت اصول حفاظتی و ایمنی قبل و حین انجام مراحل کاری	نکات ایمنی و حفاظتی
	۲	تنظیم گزارش کار، صحت اطلاعات گزارش کار	گزارش
	۱۲	اندازه‌ی خوانده شده با خطکش فلزی اندازه‌ی خوانده شده با کولیس اندازه‌ی خوانده شده با میکرومتر	انجام صحیح مراحل کار
	۲۰	مجموع نمرات	تاریخ بررسی و امضای هنرآموز محترم

## دستور کار شماره ۳



(۳۶۰ دقیقه)

### ساخت رنده گیر ابزار شیارتراش

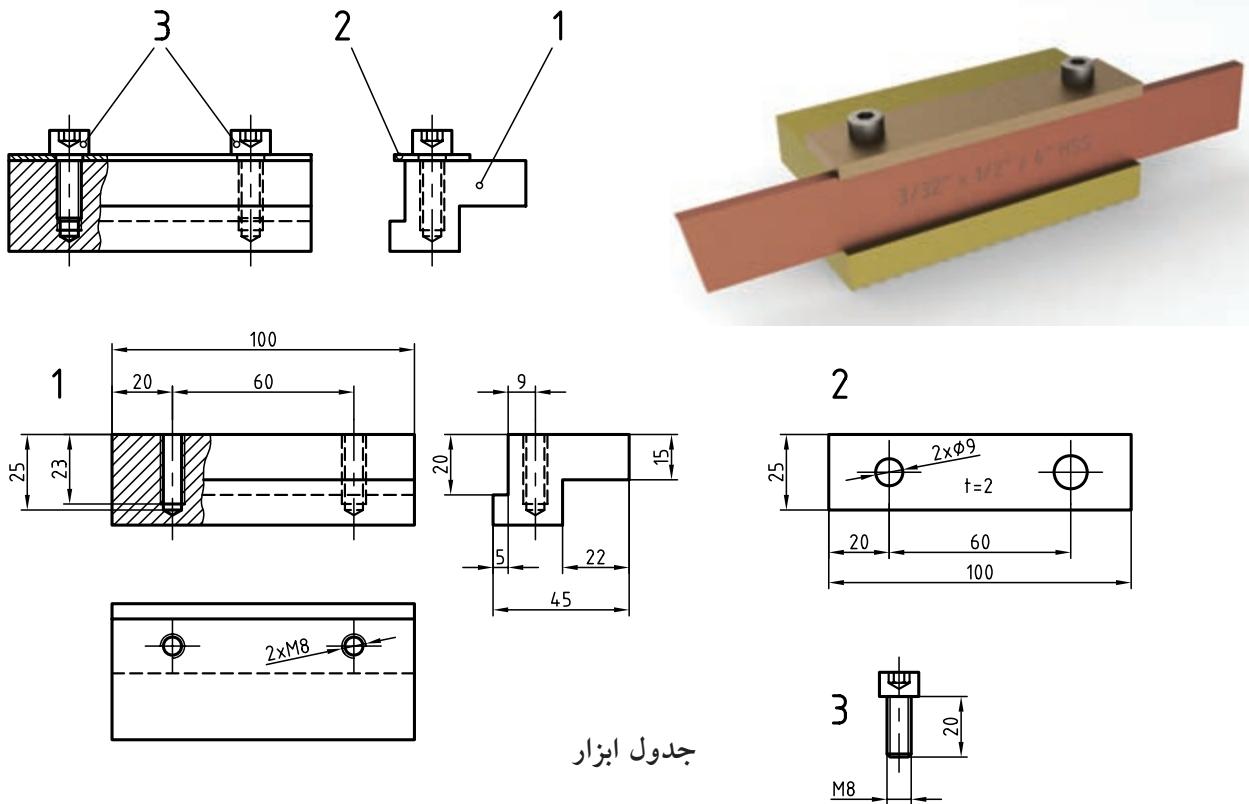

#### نام ابزار

تسمه با ابعاد منطبق با کار

#### نام ابزار

شمش مکعب مستطیل با اندازه موجود در کارگاه و  
اندازه نقشه

#### نام ابزار

دستگاه فرز رایج در کارگاه

مته مرغعک قطر ۲/۵ میلی متر

گیره رومیزی منطبق با قطر سوراخ

مته منطبق با اندازه نقشه

قلالویزو دسته قلالویز

لباس کار، گوشی، عینک، کفش ایمنی

پیچ آلن

روغن دان

برس مویی

## مراحل انجام کار

۴. محل سوراخ‌ها را خط کشی کنید و پس از عمل سوراخکاری عمل قلاویزکاری را برای سوراخ‌ها انجام دهید.


۵. تسمه‌ای را با اندازه‌های تعیین شده در نقشه تهیه کنید و روی قطعه با پیچ متصل کنید.



۶. رنده را به رنده‌گیر بیندید.

۱. قطعه کار خام را با توجه به اندازه و مشخصات نقشه تهیه کنید. عملیات گونیا و اندازه کردن قطعه را انجام دهید.

۲. قطعه کار را به فکین گیره فرز بیندید و با تیغه فرز انگشتی قسمت پله را با توجه به نقشه روی سطح آن ایجاد کنید.

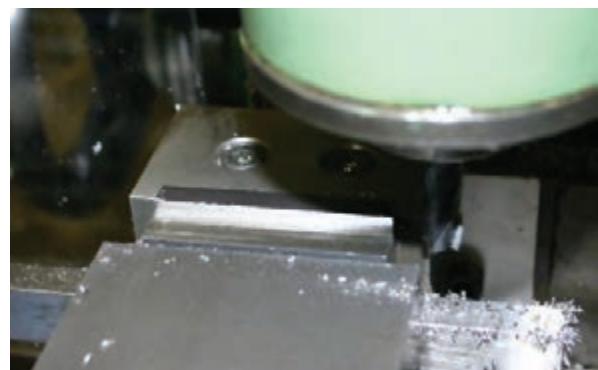


۳. پله‌ای را در طرف دیگر قطعه کار با توجه به شیار رنده‌گیر ایجاد کنید.



۷. نتیجه‌ی کار را برای تأیید و ارزشیابی به هنرآموز محترم خود ارائه دهید.


۸. تجهیزات و ابزار را تمیز کنید و وسایل را به انبار تحویل دهید.

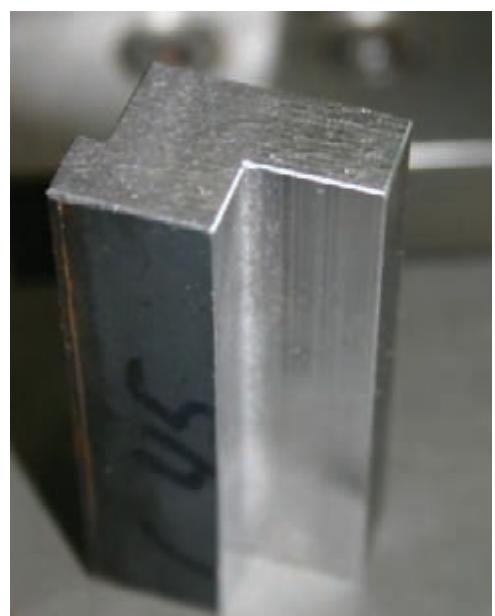

## ارزشیابی پایانی

◀ نظری

۱. قسمت‌های مشخص شده را نام ببرید.

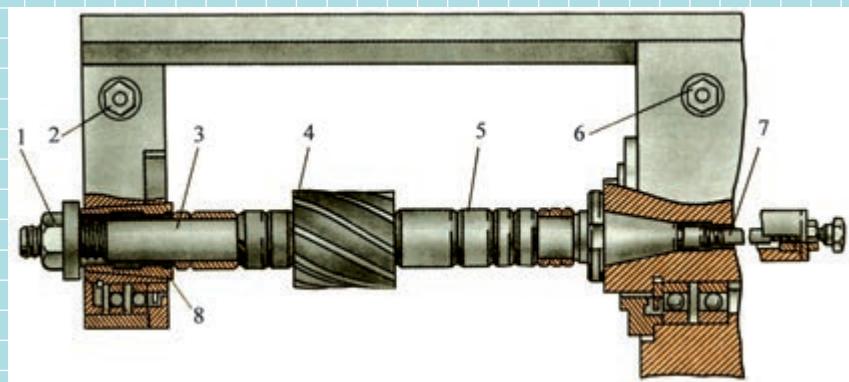

- ..... ۱
- ..... ۲
- ..... ۳
- ..... ۴
- ..... ۵
- ..... ۶
- ..... ۷
- ..... ۸

۲. مراحل سوار کردن درن دو طرفه را روی محور اصلی بنویسید.

۳. روش سوار کردن تیغه‌فرز روی درن یک‌طرفه را توضیح دهید.

۴. با چه ابزاری فاصله‌ی بین تیغه‌فرز تا بدنه دستگاه را می‌توان تنظیم کرد؟

۵. یاتاقان در دستگاه فرز چه عملی را انجام می‌دهد؟

۶. در صورتی که اهرم تعویض دور برای تنظیم جایه‌جا نشود چه عملی را می‌توان انجام داد؟

۷. به چه علت کشاب دستگاه را جایه‌جا می‌کنیم؟

۸. عمل انتقال دور به کله‌گی دستگاه فرز چگونه انجام می‌شود؟

۹. کله‌گی دستگاه فرز چه عملی را انجام می‌دهد؟

۱۰. وظایف محور اصلی دستگاه فرز را نام ببرید.

۱۱. کدام یک از اجزاء عمل انتقال دور از میله‌ی فرزگیر به تیغه‌فرز را انجام می‌دهد؟

۱۲. در عمل انطباق تیغه‌فرز با درن از ..... استفاده می‌شود.

۱۳. عمل باردهی با دستگاه فرز چگونه انجام می‌شود؟


۱۴. به چه علت لبه‌های برنده‌ی تیغه‌فرز زاویه‌دار ساخته می‌شود؟

۱۵. عمل بغل تراشی با تیغه فرز ..... انجام می شود.

۱۶. عمل کف تراشی با تیغه فرز های ..... و ..... و ..... انجام می شود.

۱۷. به چه علت تیغه فرز های دم چلچله ای زاویه دارند؟

۱۸. تصاویر نشان داده شده معرف کار با کدام تیغه فرز است؟

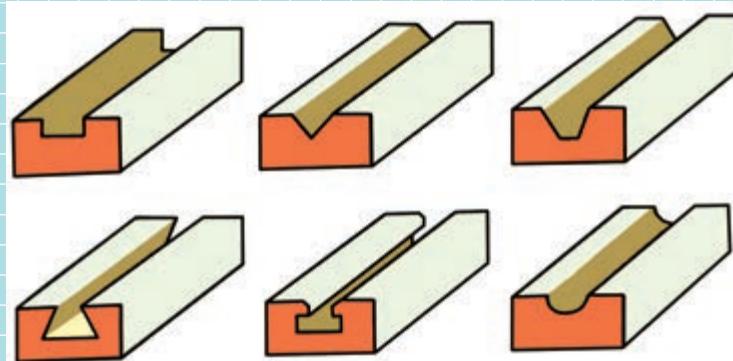

۱۹. قبل از آن که با تیغه فرز دم چلچله ای عمل براده برداری را انجام دهیم چه عملی انجام می گیرد؟

۲۰. قبل از عمل براده برداری با تیغه فرز تی چه عملی انجام می گیرد؟

۲۱. برچه مبنایی گیره را بر روی میز گونیا می کنیم؟

۲۲. به چه منظور گیره را بر روی میز دستگاه فرز ساعت می کنند؟

۲۳. جهت انحراف گیره در هنگام ساعت کردن چگونه مشخص می شود؟

۲۴. عمل محکم کردن پیچ های گیره را چگونه انجام می دهیم؟

۲۵. به چه منظور از میله در هنگام بستن کار بین فکین استفاده می شود؟

۲۶. مراحل گونیا کردن سطوح کار را بنویسید.

۲۷. به چه منظور ابزار را با قطعه کار مماس می کنیم؟

۲۸. عملیات بغل تراشی به چه منظور انجام می گیرد؟

۲۹. مراحل براده برداری برای ایجاد سطح شبیه دار را توضیح دهید؟

۳۰. با گونیا ..... قطعه کار کنترل می شود.

۳۱. در یک دستگاه تقسیم با نسبت ۱:۴۰ به ازای یک دور دسته دستگاه تقسیم سه نظام ..... دور، دوران می کند.

۳۲. عمل تنظیم دستگاه تقسیم روی میز دستگاه فرز به صورت دستی بر چه مبنایی انجام می گیرد؟

◀ عملی

ساخت نگهدارنده‌ی میل‌گرد برای عملیات سوراخکاری

۱. عملیات فرزکاری قطعه‌ی شماره‌ی ۱ را انجام دهید.

۲. عملیات فرزکاری قطعه‌ی شماره‌ی ۲ را انجام دهید.

۳. عملیات تراشکاری و فرزکاری قطعه‌ی شماره‌ی ۳ را انجام دهید.

۴. عملیات تراشکاری و فرزکاری قطعه‌ی شماره‌ی ۴ را انجام دهید.

۵. بوش هدایت‌کننده‌ی ابزار مته را تراشکاری کنید.

۶. قطعه‌ی شماره‌ی ۵ را تراشکاری و شش‌گوش کنید.

۷. قطعه‌ی شماره‌ی ۶ را تراشکاری کنید.

## منابع

۱. اندازه‌گیری دقیق و آزمایشگاه کد ۴۷۳/۲ محمد مهرزادگان، ۱۳۸۹
2. Motivate, Metalwork Tecchnology, J.K.N.Sackey, S.K.Amoakohene. 1996
3. Practical Bench Work, N. Makienko, Mir Publisher, 1980
4. Milling Practice, F.Borbashov, Mir Publishers, 1984

