




■ با استفاده از شاخه‌های آهن چهارپهلو و توپر که در ابعاد ۱۰ mm الى ۱۲mm به صورت مکعبی برش خورده و با سوهان یا سنباده تمیزکاری شده‌اند، و نیز استفاده از فرایند «سنبله مرکز نشانی»، یک تاس (مهره بازی منچ یا مارپله) بسازید.

■ با استفاده از چسباندن یا پیچ کردن یک بازوی اضافه در نیمساز یک گونیای چوبی (که خود ساخته‌اید)، مرکزیابی را طراحی و با کمک آن مرکز لوله‌هایی با قطر و ضخامت متفاوت را پیدا کنید. سپس با روش‌های کتاب درس رسم فنی دایره را به شش قسمت مساوی تقسیم کرده و خطوط ضخامت لوله (با داشتن مرکز آن) رسم کنید.

(راهنمایی: می‌توانید از یک گونیای مستعمل پلاستیکی که وتر آن را شکسته‌اید برای ساخت مرکزیاب استفاده کنید. کافی است یک تکه تسممه حلبی را به عنوان نیمساز زاویه قائم گونیا پیچ کنید).  
گونیای شما می‌تواند مانند تصاویر زیر از ورق‌های فلزی یا چوبی پیچ شده در داخل هم تشکیل شده باشد.

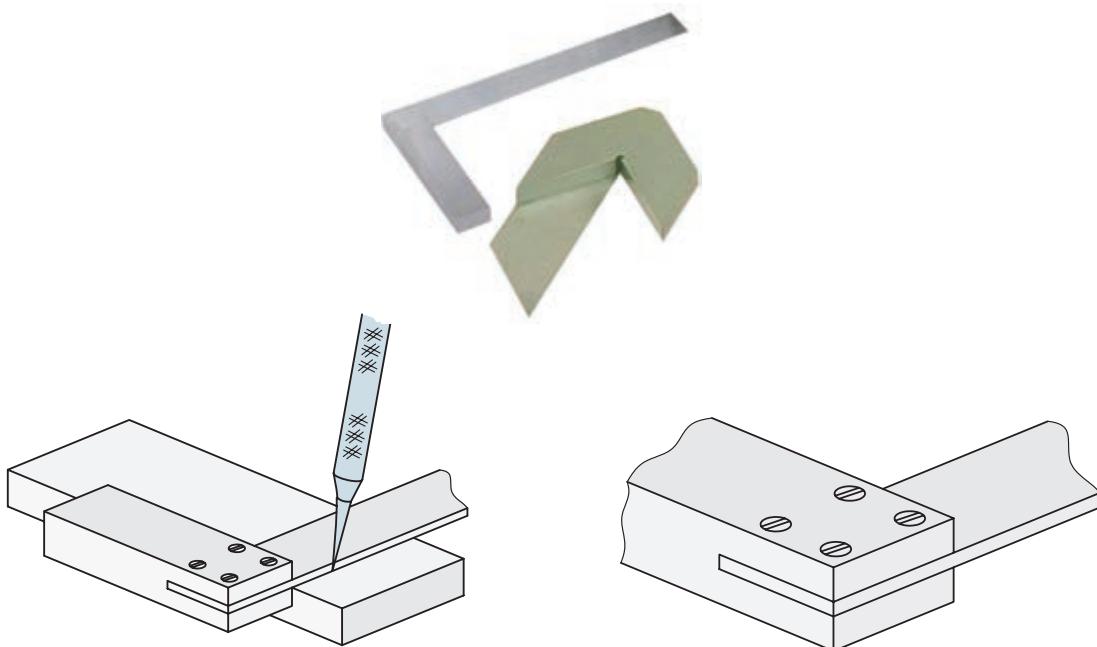

# ارزشیابی پایانی

## ◀ نظری

۱. «اندازه‌گیری» یعنی تعیین موقعیت ابعاد و کیفیت‌ها

درست  نادرست

۲. «پرگار نقل اندازه» وسیله‌ای است برای اندازه‌گذاری

درست  نادرست

۳. منظور از «دقت» ابزار اندازه‌گیر چیست؟

الف) حداکثر توانایی اندازه‌گیری آن

ب) حداقل توانایی اندازه‌گیری آن  الف و ج

ج) حداقل اندازه‌ای که ابزار می‌توان نشان دهد

۴. در رسم فنی کیفیت، سطوح نمای جسم را به نسبت ..... می‌سنجند.

الف) سطحی مینا از خود نما

ب) سطحی که باید ساخته می‌شد  د) هیچ‌کدام

ج) سطح قطعه دیگر از همان کالا

۵. شابلون‌ها جزو کدام شاخه از وسایل اندازه‌گیری هستند؟



الف) اندازه‌گیری غیر مستقیم و متغیر  ب) اندازه‌گیری مستقیم و متغیر

ج) اندازه‌گیری غیر مستقیم و غیر متغیر (ثابت)  د) اندازه‌گیری مستقیم و غیر متغیر (ثابت)

۶. ابزارهای مورد نیاز برای اندازه‌گذاری روی قطعه کار را نام ببرید.

۷. انواع سنبه در اندازه‌گذاری قطعات را نام ببرید.

۸. در مورد تصاویر زیر، جملات فنی مورد نیاز را بنویسید (توضیح تصویر).

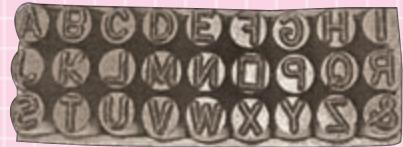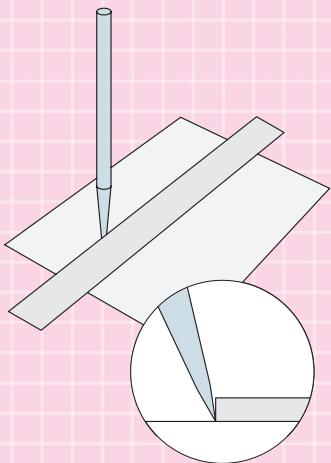

## واحد کار چهارم: توانایی برشکاری (قطع کردن)

◀ هدف کلی: بریدن قطعات فلزی با انواع اره‌ها

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۵۴	۴۴	۱۰	توانایی برشکاری (قطع کردن)

## توانایی برشکاری (قطع کردن)

◀ پس از آموزش این توانایی، از فراگیر انتظار می‌رود:

- مفهوم برشکاری «ستّی» و «غیر ستّی» را بیان کند.
- انواع اصل قیچی‌های برش را نام ببرد.
- تفاوت اصلی قیچی با اره را شرح دهد.
- ویژگی‌های لازم برای برش مواد سخت و نرم، نازک و ضخیم را بیان کند.
- انواع اره را نام ببرد.
- اره‌کاری با کمان‌اره را به درستی انجام دهد.
- مفهوم خط برش و براده‌برداری خطی را بیان کند.
- نکات و موارد ایمنی در کار با تجهیزات برش را رعایت کند.

# پیش آزمون

۱. مهمترین ویژگی برای آنکه یک ابزار بتواند در قطعه کاری نفوذ کند کدام است؟

الف) جنس قطعه کار

ب) زاویه نفوذ به قطعه کار

د) سرعت حرکت ابزار نسبت به قطعه کار

ج) قدرت واردشده

۲. برای از بین بردن یا کاهش اصطکاک ابزارهای برش نخستین کار ..... است.

الف) روغن کاری مداوم

ب) درگیری آرام قطعه با ابزار

د) ایجاد زاویه جداکردنی در ابزار نسبت به قطعه کار

ج) درگیری آرام ابزار با قطعه

۳. منظور از روش‌های سنتی برش کاری؛

الف) روش برش با اره

ب) روش‌های متروک

ج) روش‌های براده‌برداری مکانیکی

۴. برای دید بهتر از خط برش در هنگام استفاده از قیچی‌ها:

الف) باید از انتهای خط برش، عملیات بریدن را آغاز کنیم.

ب) باید از قیچی مخصوص برش چپ یا برش راست استفاده کنیم.

ج) باید از پهلو به مسیر برش نگاه کنیم.

د) باید قیچی را نسبت به سطح قطعه عمود نگه نداریم.

۵. علت گریز قیچی‌ها از قطعه (یا برعکس) در هنگام برش کار چیست؟

الف) دهانه کم بازشده قیچی

ب) دهانه زیاد بازشده قیچی

ج) سختی قطعه کار

د) همه موارد

۶. زمان انجام اره کاری واقعی، نصف زمانی است که مشغول اره کاری با کمان اره هستید.

درست  نادرست

۷. علت چپ و راست کردن دندانه‌های تیغه اره دستی؛

الف) افزایش ضخامت درز برش و سریع‌تر کردن عمل برش کاری است

ب) محدودیت روش‌هایی است که با آنها تیغه اره را می‌سازند

ج) تقویت و افزایش عمر تیغه اره است

د) افزایش حجم براده‌هاست



۸. محدودیت کار با کمان اره تا رسیدن به انتهای گودی و قوس کمان آن است.

درست  نادرست

ویژگی دوم ابزاری که می‌خواهد برای نفوذ استفاده شود، داشتن زاویه مناسب برای نفوذ است. این مورد گاهی از ویژگی اول نیز مهمتر است، چرا که در صورت نداشتن این زاویه، تنها اثر ابزار بر قطعه کار «له‌شدن» در اثر فشار برش و خم شدن یا شکستن آن است.

□ چرا گاهی در برخورد دو خودرو مشابه با هم خسارت یکی از آنها از دیگری بیشتر است؟

چنانچه در تصاویر ملاحظه می‌شود، نوک ابزار برش زوایای مختلفی دارد. اماً زاویه‌ای که باعث نفوذ به داخل قطعه می‌شود به زاویه رأس، گوه یا  $\beta$  [ بتا ] معروف است.

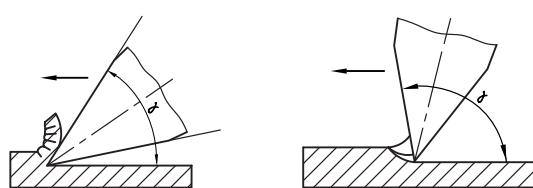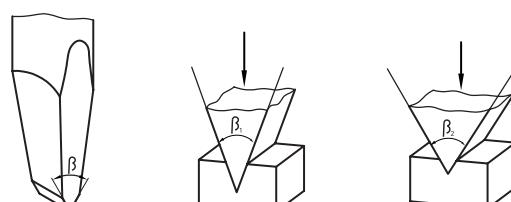

## ۴-۱ مفهوم برش کاری «ستّی»<sup>۱</sup> و «غیر ستّی»<sup>۲</sup> (براده‌برداری خطی)

- تصاویر زیر، چه ویژگی یک ابزار بُرنده (در اینجا تبر) را به نمایش گذاشته است؟
- (۱) .....
  - (۲) .....
  - (۳) .....



چنانکه ملاحظه می‌کنید برای آنکه ابزاری بتواند در یک قطعه کار نفوذ کرده و از آن تراشه‌ای <sup>۳</sup> بکند و یا آن را به چند قسمت ببرد، باید پیش از هر چیز از نظر جنس از قطعه کار محکم تر باشد.

- 
- 1. Traditional
  - 2. Non Traditional
  - 3. Chip

صنعتگر و هنرجوی فنی حادثه بیافرینند. به همین دلیل بیشترین آمار حوادث در صنعت (حتی بالاتر از حریق و آتش‌سوزی) مربوط به تجهیزات برش کاری است. این مسئله اهمیت استفاده از تجهیزات ایمنی و کاربرد درست وسائل برش و نیز دقّت و تمرکز به هنگام فعالیت برش کاری را نشان می‌دهد.


□ چرا در ساخت ماشین‌آلات صنعتی و اغلب تجهیزات برش کاری، کلیدهای بزرگ و رنگین را برای از کار انداختن دستگاه انتخاب می‌کنند؟



در صنعت به طور کلی برای بریدن و قطع کردن از دو نسل متفاوت تکنولوژی برش کاری استفاده می‌شود. نسل اول که روش‌های برش «ستّی» نام دارد، روش برش با قیچی دستی، قیچی رومیزی، ماشین (پرس) قیچی، کمان‌اره و اره‌کاری ماشینی را شامل می‌شود. ولی در نسل دوم به جای استفاده از ساختمان گوه مانند و زوایایی نفوذ ابزار به قطعه کار از روش‌هایی مانند ذوب کردن درز برش با حرارت، برق، فشار آب، لیزر و صوت استفاده می‌کنند و یا اینکه با ضربه‌زنی (پانچ) یک قالب بُرش عمل پاره‌کردن اجزاء قطعه کار را به انجام می‌رسانند. این روش‌ها را که در آنها از گوه برای نفوذ استفاده نمی‌شود، روش‌های «غیرستّی» می‌نامند. به عنوان مثال برش با شعله «اکسی

زاویه مهم دیگر زاویه آزاد یا « $\alpha$ » [آلفا] است که از اصطکاک بین لبه برنده و قطعه جلوگیری می‌کند. و بالاخره سومین زاویه مهم برای یک ابزار نفوذکننده، زاویه‌ای است که بتوان با کمک فضای آن زاویه (بیلچه)، بُراده یا تراشه‌های کنده‌شده از قطعه کار را از محل برش (درز برش) خارج کرد. این زاویه را زاویه بُراده یا « $\lambda$ » [لاندا] می‌گویند.

تصاویر زیر، موقعیت این سه زاویه را در روی یک گوه (لبه واحد نفوذکننده) و سپس بر روی گوه‌های (دندانه) پشت سر هم یک تیغه‌اره نشان می‌دهد.

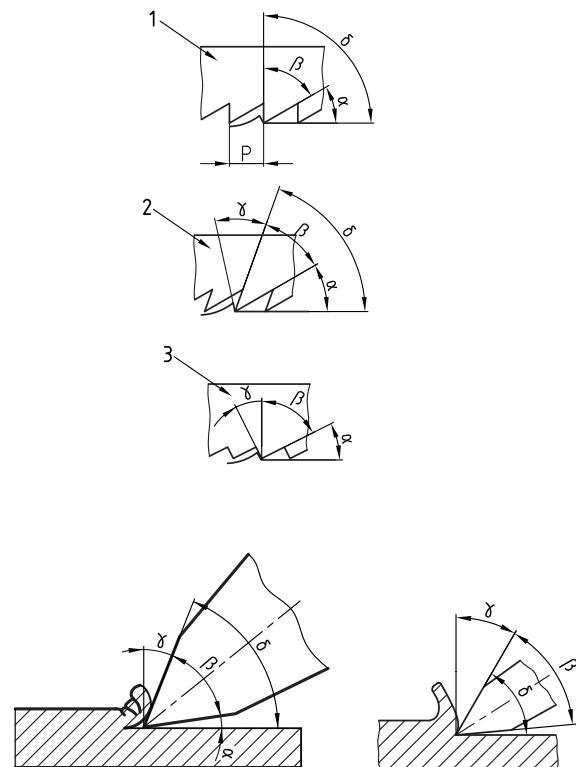


□ به نظر شما مقدار زاویه گوه و زاویه بُراده برای کار بر روی قطعات کار نرم و سخت با هم متفاوت است؟ زوایای ایجادشده در یک ابزار برش همان‌قدر که در نفوذ بهتر ابزار به قطعه کار، باعث سهولت و سرعت می‌شوند، به سرعت و سهولت نیز می‌توانند برای

■ با توجه به تصویر، مهمترین نکته ایمنی در کار با شعله اکسی استیلن برای برش کاری چیست؟





استیلن»<sup>۱</sup> (اتوگن) که در کارگاههای کوچک عمومیت دارد، با وجود آنکه سابقه بسیار زیادی دارد، جزو روش‌های برش «غیر معمولی» است.

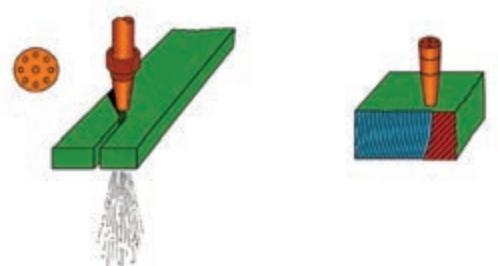

اگرچه فرایند «برش کاری» اصولاً فرایند چندان دقیقی نیست و اغلب فرایندهای برش کاری پس از اتمام، باید با فرایندهای دیگر مانند سوهان کاری و سنباده زنی تکمیل شوند، ولی بین آنها روش برش با گاز داغ (هوابرش) دارای پایین‌ترین کیفیت برش است زیرا هم درز برش عریض (با پهنای زیاد) دارد و هم این درز به خاطر ذوب فلز دچار لبه‌های برگشته (اشک برش) و تفاوت ساختار میکروسکوپی است. در واقع تنها مزیت برش با شعله سرعت نسبتاً بالای آن است.

1. Oxy acetylene

دستگاه پانچ قادر است با ضربه (ضریبات) ناگهانی و طرح دار خود، علاوه بر برش فرایند شکل دهی را نیز انجام دهد. بهویژه آنکه لبه ها، پله ها و سوراخ هایی مانند مثال های تصویر، در کالاهای امروز بازار صنعتی بسیار زیاد است و روشی که به سرعت و دقت بتواند آنها را ایجاد کند فقط « قالب برش » خواهد بود.

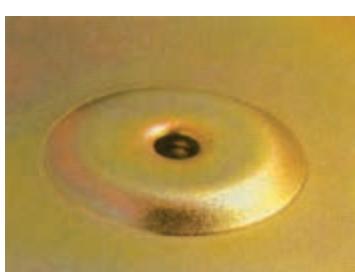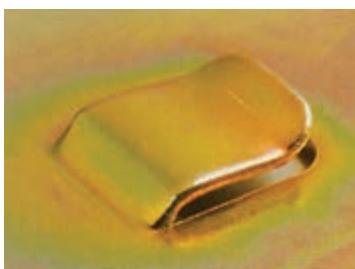

□ ساختمان اجزای یک دستگاه پانچ رومیزی کاغذ (لوازم التحریری) را با روش دست آزاد بر روی برگه A4 رسم کرده آن را به نقشه مونتاژ (انفجاری) تبدیل کنید.

برخی روش های غیر سنتی مانند برش با برق (سیم حاوی جریان الکتریکی با آمپر زیاد) که به روش برش با سیم<sup>۱</sup> معروف است، یا روش برش با فشار آب ساینده<sup>۲</sup> و روش های برش با لیزر<sup>۳</sup> و صوت<sup>۴</sup> برخلاف روش برش با شعله کیفیت کار بسیار بالا و سرعت شگفت انگیزی دارند که ساخت انواع قطعات با جنس و شکل های مختلف را برای صنعت امروز میسر ساخته است و محدودیتی در راستای « خط برش » (مانند روش های دیگر برش خطی) ندارند.

□ در مورد هریک از روش های فوق به صورت گروهی تحقیقات مجازی را تهیه و در کلاس درس ارائه دهید.

□ به نظر شما محدودیت هایی که برای روش های غیر سنتی برش وجود دارند، کدام اند؟

اگر بتوانیم برای بریدن، از ضربه ناگهانی چندین گوه استفاده کنیم، در این صورت می توان همزمان با برش قسمت های دلخواه، به قطعه کار اصلی فرم موردنظر را نیز داد. در این صورت به دستگاهی مانند دستگاه تصویر زیر نیازمندیم.



1. Wire cut

2. Water Jet

3. Laser Cutting

4. Ultrasonic Cutting

مورد برش کاری نیز مرحله مقدماتی تمام روش‌های فرایند است. گاهی بهنگام برش کاری، مقداری از جرم قطعه کار که در معرض خط برش و ابزار برش کاری قرار می‌گیرد با تبدیل شدن براده عملاً از بین می‌رود. (ضخامت خط برش هیچ‌گاه صفر نخواهد شد حتی اگر در روش‌های جدید به صدم میلی‌متر برسد). بنابراین:



حتماً در لحظه محاسبه و ترسیم خط برش به ضخامت خط برش که آن را از دست خواهید داد هم دقّت کرده آن را از طول و حجم باقی‌مانده قطعه کار کم کنید.



با کمک کولیس ضخامت تیغه کمان‌اره‌های کارگاه (و اره‌های ماشینی موجود در کارگاه) را اندازه‌گیری کرده و بر روی برچسبی که روی کمان (عرض دید) چسبانده‌اید یادداشت کنید.

تنها استثنای این مطلب برش ورق‌های نازک با قیچی است که براده تولید نمی‌کند. علاوه بر موضوع یاد شده، گاهی در اثر سهل‌انگاری در برش با قیچی یا اره، خط برش از راستای مورد نظر شما خارج می‌شود. و یا با توجه به روش ساده‌ای که انتخاب می‌کنید (یا سرعت عمل نادرست)، لبه‌های برش دچار تخریب و از «شکل درفتگی» (اعوجاج)

■ با کمک مربی خود، نام اجزای اصلی مشخص شده در فرایند پانچینگ<sup>۱</sup> (قالب برش کاری) را بنویسید. همچنین اگر فرایند برش کاری در یک کارگاه، همیشه به ابعاد کوچک ثابت و مواد خام مشخصی بپردازد، شایسته است که برای انجام سریع و دقیق این فرایند تکراری از قالب برش مورد نظر به جای استفاده از ابزارهای برش کاری استفاده شود (تصویر را ببینید).

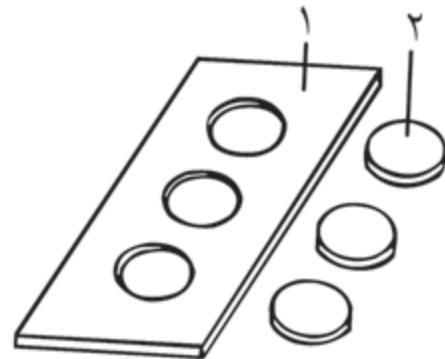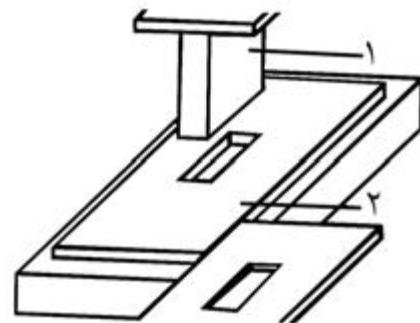


همان‌گونه که پیشتر گفته شد، قطعات کار در کارگاه فلزکاری در ابتدای هر فرایند باید با استفاده از وسائل تمیزکاری، شستشو و پاکیزه‌شده و سپس به کمک ابزارآلات اندازه‌گذاری خط کشی شوند (حتی اگر لازم نباشد). تا به این ترتیب محدوده فرایندهای بعدی روی قطعه مشخص شده باشد. این مسئله در

1. Distortion


1. Punching

سومین و آخرین شرط نفوذ یک ابزار برش در قطعه‌کار، قابلیت انتقال نیروی برش لازم به قطعه‌کار است. اکثر وسائل برش این نیرو را با کمک اهرم بندی‌های خود و تیزی لبه برنده تا اندازه لازم برای برش کاری افزایش می‌دهند.

■ با کمک انبردست و قیچی آن، چوب‌لباسی‌های فلزی را در اندازه‌های مشخص شده (۸mm، ۱۱mm، ۶mm) برش زده و ارائه دهید. (از خطکش فلزی یا کولیس استفاده کنید).

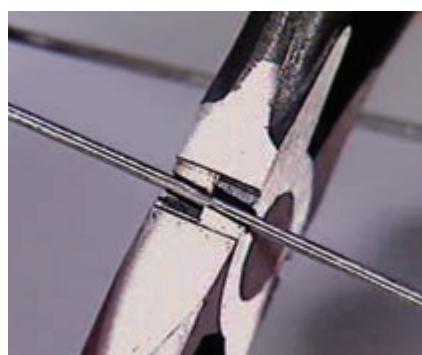



می‌شوند. در این صورت لازم است که این مسئله را در پیش‌بینی و رسم مسیر برش در نظر گرفته و سطح لازم برای اصلاحات احتمالی روی قطعه‌کار را محاسبه کرده باشد.

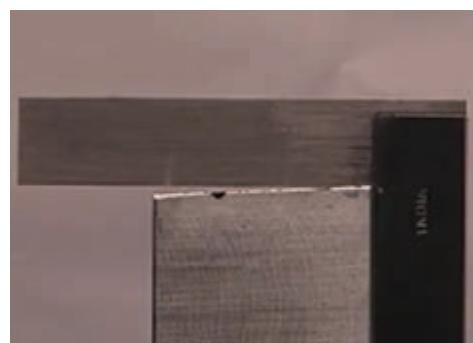

■ با استفاده از یک پیچ‌گوشتی دوسو ناکارآمد (یا ارزان)، ابزاری مانند تصویر زیر برای برش ورق‌های نازک (یا در قوطی) ساخته، محصول کار برش آن را به استاد تحويل دهید. آیا موفق شده‌اید که میزان از شکل درفتگی لبه‌های برش را پیش‌بینی و آن را در قطعه‌کار به‌جامانده اصلاح و ترمیم کنید؟




دهانه قیچی برای نفوذ به قطعه بیشتر از  $15^{\circ}$  باز نشود  
(محدودیت ضخامت ورق برای قیچی).

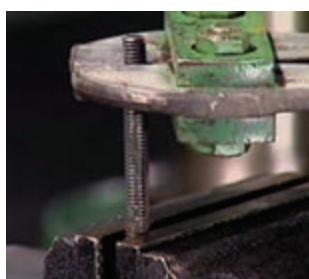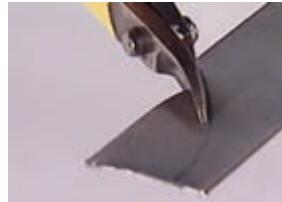

## ۴-۲ کار با قیچی (ورق‌بُری)

بیشترین مواد خام وارد شده به کارگاه‌های فلزکاری به صورت صفحات تخت یعنی ورق<sup>۱</sup> یا پلیت<sup>۲</sup> است که ضخامت آنها از زیر یک میلی‌متر تا چندین ده میلی‌متر متفاوت است.

■ در مورد شابلون‌های اندازه‌گیری سریع ضخامت ورق تحقیق کرده و نوع ساده‌ای از آنها را به عنوان پروژه «اره‌کاری» در کارگاه بسازید.

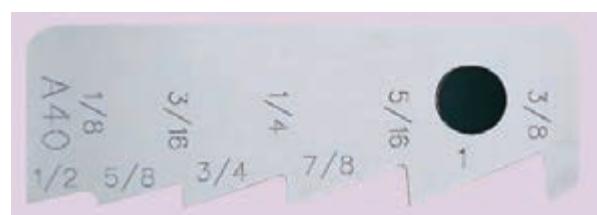



در حالت کلی اگر ضخامت ورق کمتر از یک الی دو میلی‌متر باشد، برای برش آن استفاده از قیچی‌های سبک (دستی) و ماشینی که حداقل دارای دو لبه (تیغه) بُرند هستند توصیه می‌شود. این عمل با واردآوردن نیروی اهرم‌ها به دو تیغه و در شرایطی انجام می‌شود که ورق فرصلت گریختن از میانه دو لبه را پیدا نکند. به عنوان مثال در قیچی دستی زمانی برش با موفقیت شروع می‌شود که

1. Sheet


2. Plate

## ۴-۲-۱ قیچی‌های دستی



■ به تصاویر زیر دقت کنید. به نظر شما تفاوتی می‌کند که تیغهٔ پایینی قیچی در سمت راست تیغهٔ بالایی باشد یا چپ (از مقطع قیچی به آن نگاه کنید)؟

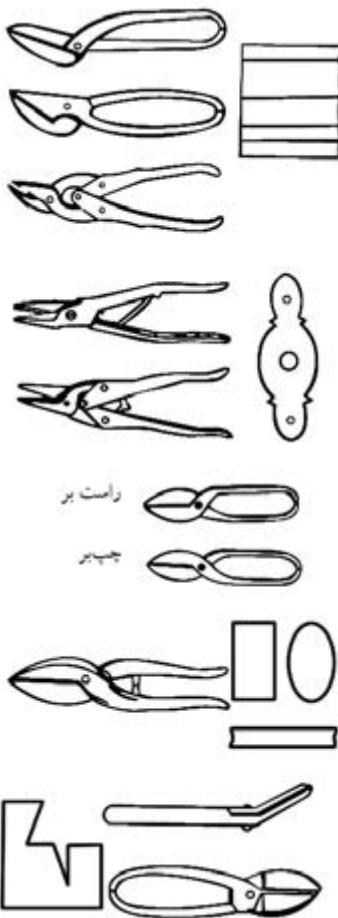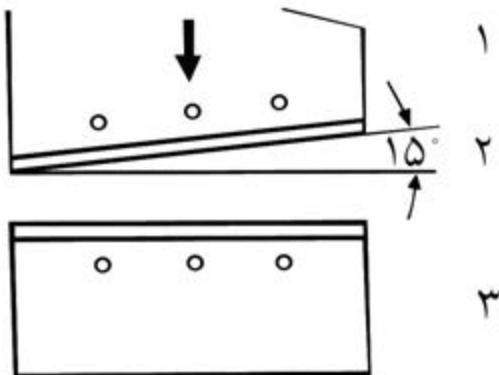

این مسئله حتی در مورد قیچی‌های تیغه یا دسته‌بلند رومیزی (گیوتین) نیز صادق است. چنانچه زاویهٔ دو فک قیچی به‌دلیل ضخامت ورق بیش از این باشد از آنجا که دو فک قیچی روی هم قرار نمی‌گیرند، ورق به اطراف خم شده و درز برش دیگری (غیر از خواست ما) ایجاد می‌شود.

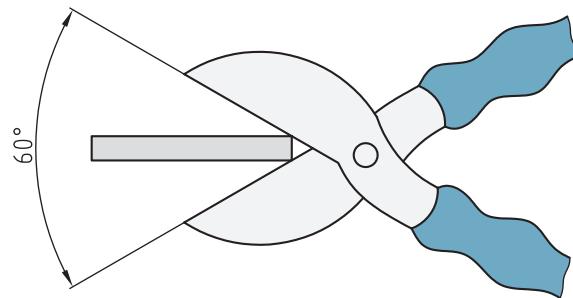


برای جلوگیری از این کار (که ممکن است خطرناک هم باشد) در اطراف تیغهٔ قیچی‌های نیمه‌سنگین از پیچ‌ها و اهرم‌های نگهدارندهٔ ورق استفاده می‌شود.

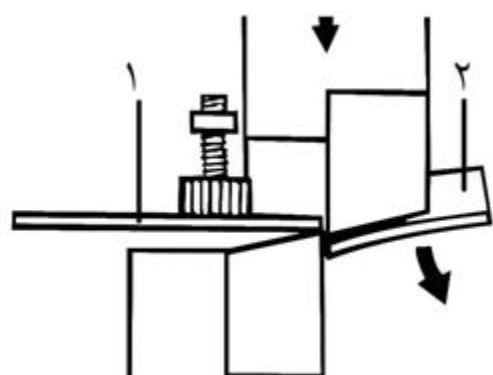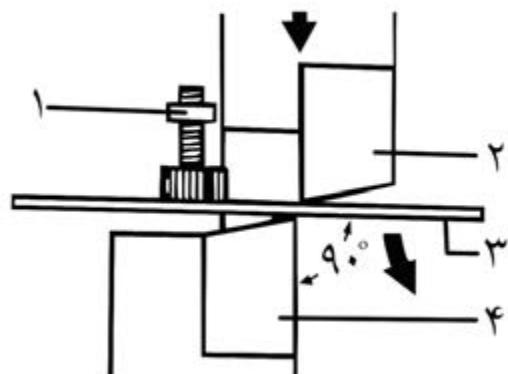

بدیهی است که نوع برعکس آن که تکیه‌گاه قیچی در سمت چپ و زائدۀا در سمت راست قرار می‌گیرند، قیچی «راستبر» نامگذاری شود. برای بریدن دایره‌ای از ورق با قیچی چپ‌بر، باید در جهت عقربه ساعت حرکت کنید تا خط برش همیشه در دید شما باشد.


■ از قیچی خاصی که لبۀ بالایی آن (مطابق تصویر) شکافدار باشد، به نظر شما در چه کاربردی می‌توان استفاده کرد؟ اگر گردبُری بهجای خارج ورق از داخل باشد جهت کار برعکس خواهد شد. (تصویر)

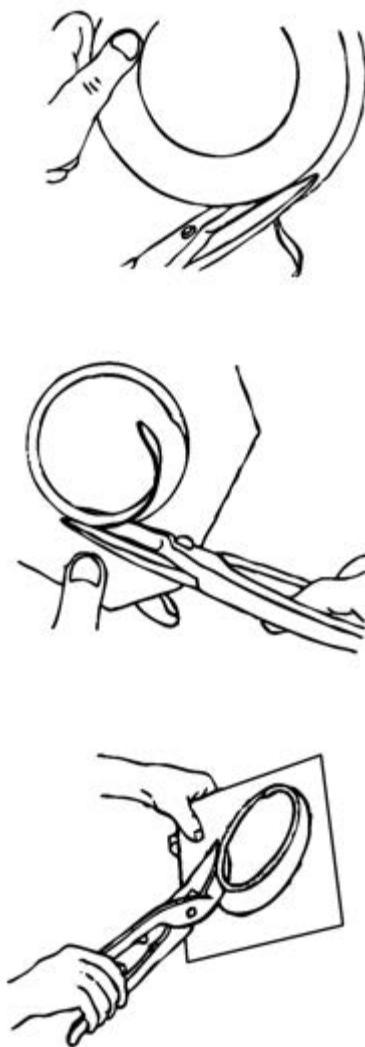


همچنان که در تصاویر ترتیبی مشاهده می‌کنید، اگر تیغۀ زیرین که در واقع نقش تکیه‌گاه (ماتریس) دارد در سمت راست تیغۀ بالایی که نقش تیغۀ (سننه) را دارد باشد، ورق سمت راست (که باید قطعه‌کار ما باشد) به آن تیغه تکیه کرده و ورق پاره سمت چپ (که باید قسمت‌های اضافی باشد) در اثر نزدیک شدن تیغه‌ها به هم بریده می‌شود. این نوع قیچی را که سمت چپ آن زائدۀها خواهد بود «چپ‌بر» می‌نامند.



جهت حرکت برش با قیچی چپ‌بر

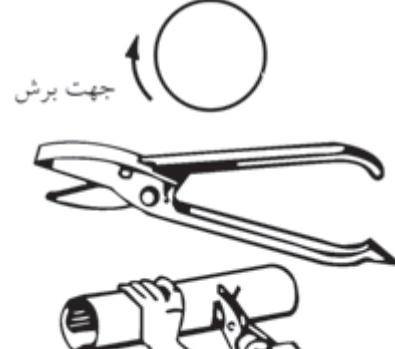

جهت برش

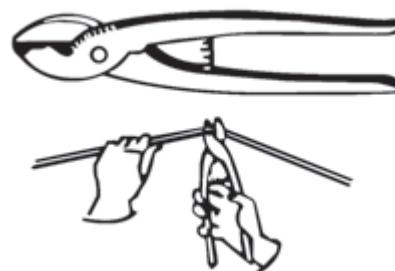

1. Matrix (DIE)

2. Reamer (Punch)




اگرچه جنس تیغه قیچی رومیزی از فولاد ابزارسازی انتخاب می‌شود، ولی طرح ساده‌ای از این ابزار را می‌توانید با کمک گروه به عنوان پروژه کارگاهی (مطابق نقشه کتاب ساخته و راهاندازی کنید.



- نقش پیچ سرگرد یا "T" شکل که در کنار تیغه بالایی در گیر شده و به بالا و پایین حرکت می‌کند چیست؟
- نگهدار ورق
- پین کردن محور چرخش دسته

برش کاری با قیچی‌ها بُراوه تولید نمی‌کند و بر ساختار مولکولی قطعات نیز مانند برش با حرارت تأثیری ندارد. ولی چنان‌که ملاحظه شد تنها بر روی ورق‌هایی با ضخامت کم قابل انجام است.

در قیچی‌های رومیزی (گیوتین)، نیروی برش از طریق اهرم الکلنگی یا کلاچی که دارای دسته‌های بلندی هستند تا اندازه‌ای که ورق‌های با ضخامت  $1/5\text{mm}$  و طول بیش از یک متر را برش بزنند بالا می‌رود. البته در نوع تیغه کوتاه گیوتین باید مراقب رهاشدن اهرم از دست و حرکت آزاد و پُرستاب آن که بسیار خطرناک است بود.

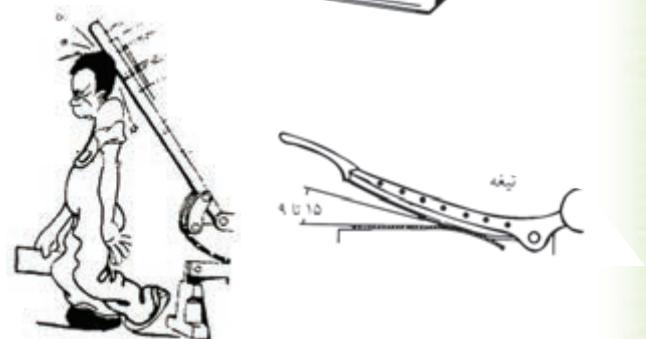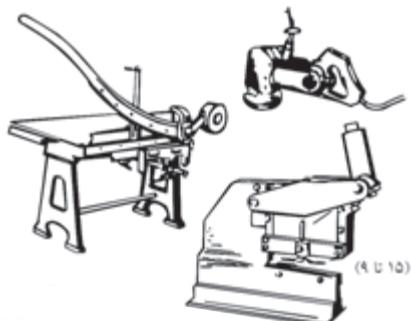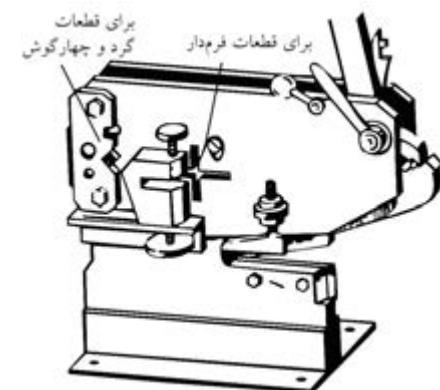

برش با قیچی همانند نفس گرفتن برای رفتن به زیر آب فقط با یک شروع همراه است و در صورتی که مسیر اشتباه یا نیروی مُنقطع و کمی را برای برش در نظر گرفته باشد، شروع مجدد فرایند به احتمال زیاد به قطعه کار و خط برش خسارت خواهد زد.

هنگامی که ورقها را به صورت نوارهای بلندی برش می‌زیند، باید با استفاده از دستکش‌های مخصوص کار با ورق، نواری که بریده می‌شود را با دست قدری به طرف بالا خم کنید. این عمل باعث می‌شود که سرعت برش افزایش یافته و قیچی راحت‌تر حرکت کند. (تصویر را ببینید).




در کار با قیچی‌های دستی باید زاویه عمودی تیغه برنده با سطح ورق، حفظ شود تا لبه بریده شده یکنواخت و بدون دندانه باشد. این مشکل در صورت واردشدن نیروی غیر ثابت و غیر کافی نیز بروز خواهد کرد. بنابراین برای ثابت و قوی نگهداشتن نیرو همواره باید دو سوم طول تیغه برش با ورق در گیر باشد تا قیچی بتواند نیروی ضعیف دست را تا حد ممکن افزایش دهد. البته نوک قیچی را جزو این دو سوم به حساب نیاورید و هرگز دو لبه (تیغه) قیچی را به صورت کامل به هم نرسانید زیرا نوک قیچی اثر ناصافی ایجاد می‌کند.

قیچی با تیغه مستقیم معمولاً برای برش ورقهای آهنی به ضخامت حداقل  $7\text{mm}$  و غیر آهنی تا  $1/5\text{mm}$  توصیه می‌شوند. قیچی‌های تیغه خمیده نیز در ورقهای آهنی ضخامت حداقل  $6\text{mm}$  و در ورقهای غیر آهنی تا  $1/2\text{mm}$  را بسته به ابعاد خود و توانایی صنعتگر برش می‌زنند.



برای جلوگیری از خطر قطع اعضای بدن تکنیسین کار گذاشته شده است.

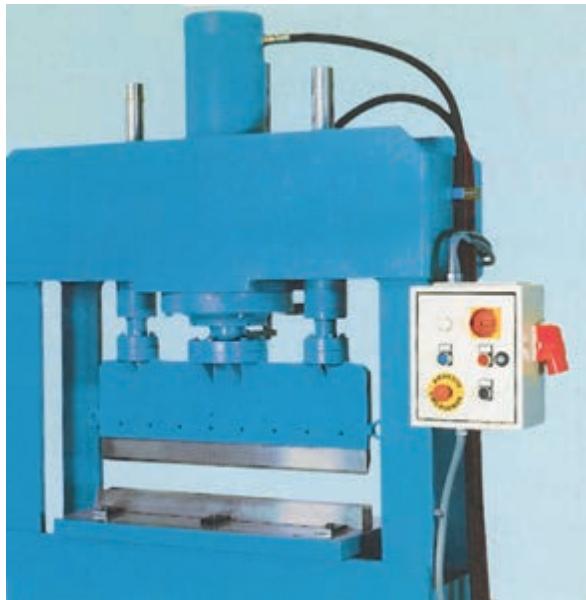


□ در مورد سیستم‌های مختلف حفاظتی که در فرایند برش با کمک قیچی‌های دستی و برقی تجربه شده است، تحقیقی جامع انجام و آن را در کلاس ارائه دهید.

□ برای پرس‌های برش یا شکل‌دهی که در خطوط تولید بوده و دو کارگر در دو طرف آنها به گذاشتن و برداشتن ورق‌ها مشغولند، چه سیستم امنیتی می‌شناسید که با وجود آن در زمان غفلت یک کارگر، دیگری (به اشتباه) پرس را فعال نکرده و فاجعه نیافریند؟

#### ۴-۲-۲ قیچی‌های ماشینی (صنعتی)

حداکثر ظرفیت برش با قیچی‌های اهرمی مرکب (رومیزی)، ضخامت‌های ۱۶mm برای ورق، ۲۵mm برای لوله و میله و ۲۵mm نیز برای آهن‌آلات چهارگوش (قوطی یا چهارپر) است که این خود یک محدودیت است. البته این ضخامت‌ها به ابعاد ورق نیز وابسته است. این حد و مرز برای ضخامت و سطح ورق، به همراه مشکل اعوجاج (از شکل درفتگی) ورق در کار با قیچی‌های کم قدرت دستی، ما را به استفاده از تکنولوژی پرس‌ها و ساخت ماشین‌های برقی برش که با فشار روغن و تیغه‌های بلند کار می‌کنند هدایت کرده است. این تیغه‌ها در صورت زاویه‌دار بودن برش و در صورت افقی بودن خم ایجاد می‌کنند.

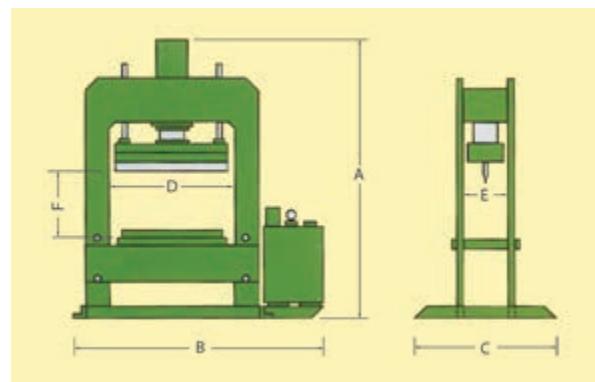

همچنانکه در تصاویر ملاحظه می‌شود در یک یا دو طرف تیغه‌های این ماشین‌آلات، سیستم‌های ایمنی

■ با کمک مربی، نکات ایمنی در کار با سنگ برش را فهرست کنید.



■ تحقیق کنید چرا جراحات دست در اثر خراشیدگی با ورقهای فولادی، دیرتر از زخم لوازم و قطعات دیگر بهبود می‌یابد. (راهنمایی: در مورد سخت کاری فولادها تحقیق کنید)

■ در مورد ساختمان تیغه ارههای برقی چوب‌بری تحقیق کنید.



### ۴-۳ کار با اره (اره کاری)

چنانکه گفته شد، در برابر ضخامت‌های زیاد قطعات کار، ابزار برش بهجای سرعت بالا باید از قدرت «بالا» برخوردار باشد و بهترین روش برای افزایش اثرگذاری فرایند برش، تکرار آن، با تیغه‌های تکراری است.

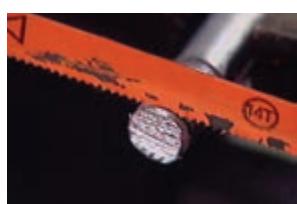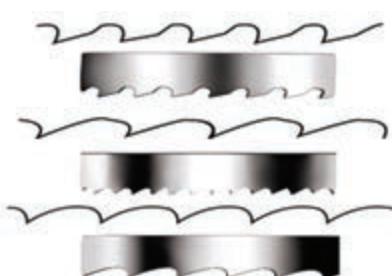


اگر ضخامت مواد اوّلیه از مرز قابل تحمل برای قیچی‌ها که دارای دو لبه برنده یکدست و بلند هستند خارج باشد، باید روش برش مکانیکی را عوض کرد. این‌بار بهجای حرکت ناگهانی یک تیغهٔ یکپارچه (که با ضربه برش را انجام می‌دهد) بر روی ضخامت کم قطعه کار، باید از حرکت آهسته و پیوسته لبه‌های برنده‌ای استفاده کنیم که قادرند به تدریج بُراوه‌ها و ذراتی را از روی خط بُرش رسم‌شده جدا کرده و کار بُرش را به کندی (نسبت به قیچی‌ها) کامل کنند. این لبه‌های ساینده، ممکن است ذرات سنگ چسبیده در کنار هم در ساختمان یک دیسک (سنگ) برش باشند و یا تیغه‌های فولادی که پشت سر هم قرار گرفته و هریک مقداری از سهم برش را بر عهده می‌گیرند. این ابزار را «اره»<sup>۱</sup> می‌نامند.



1. Saw



از محدودیت‌ها یا نقاط ضعف دیگر ارّه‌ها دقّت پایین محصول کار آنهاست که حتماً باید با کمک سوهان و سنباده ترمیم شده و بهبود یابد.

جنس تیغه ارّه‌ها از فولاد تندبر و یا فولاد آلیاژی با لبه‌ایی از جنس فولاد تندبر است و حرکت رفت و برگشته آن در درز برش حرارتی ایجاد می‌کند که باعث انبساط لبه‌ها و اصطلاحاً به هم آمدن آنها بلافاصله پس از عبور دندانه‌ها می‌شود. در نتیجه در طول انجام برش با ارّه بارها دچار گیرکردن تیغه در درز قطعه می‌شوید که می‌تواند برای شما یا لاقل خود تیغه خطرناک باشد. تدبیر چپ و راست کردن تیغه‌ها یا نازک کردن تیغه در پشت دندانه‌ها برای پیش‌گیری از این نقص بوده به «آزادبری» ارّه کمک می‌کند.

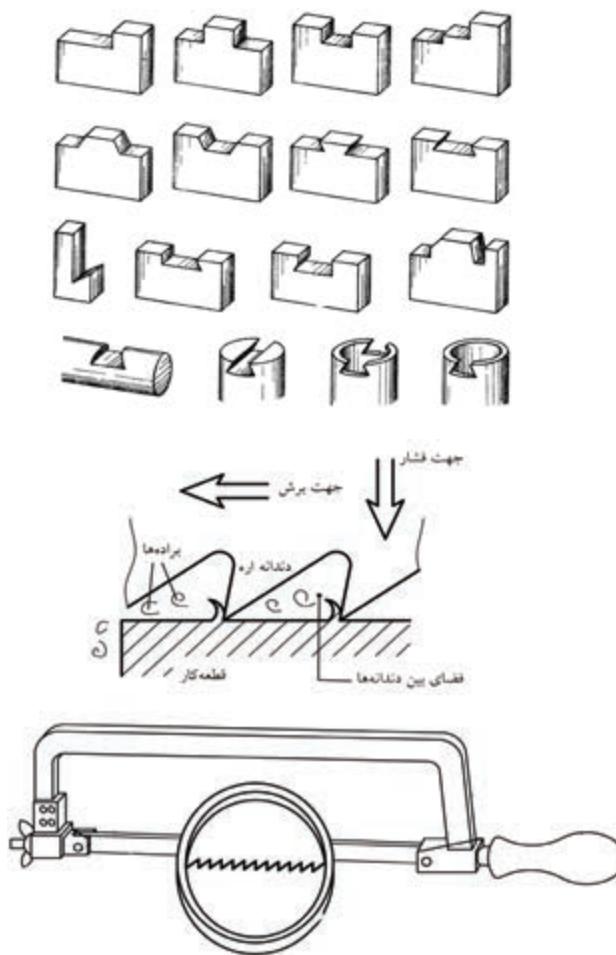

اشکال بزرگ سنگ‌های دیسکی برش (سنگفرز) در شتاب زیاد و سرعت دورانی بسیار بالای آنهاست. سرعت محیطی بین ۲۵ تا ۸۰ متر بر ثانیه آنها، خیلی سریع درز برش را اکسید کرده و تحت تأثیر گداخته‌شدن سخت می‌کند. (به رنگ آبی درز برش با سنگ دقّت کنید). اما ارّه کاری حتی در نوع ماشینی خود که با مایع خنک‌کننده به صورت مداوم فرایند پشتیبانی می‌شود، چندان تأثیر حرارتی بر قطعات کار ندارد. در عوض ایرادهای ارّه کاری در دو شاخه بسیار مهم است. یکی در درز برش ارّه کاری است که بعد از برش با شعله بیشترین دوربین از قطعات کار را ایجاد می‌کند و دومی فعالیت ۷۵٪ (پنجاه درصدی) ارّه در هنگام استفاده (در نتیجه طولانی بودن زمان نسبی آن) به خاطر جهت دار بودن دندانه‌ها به سمت جلوست زیرا ارّه‌ها به هنگام برگشت به عقب عمل‌کاری انجام نمی‌دهند. این در حالی است که سرعت قیچی به خاطر واردشدن نیرو از هر دو طرف<sup>۱</sup> و افزایش آن بسیار بالا بود.

□ چرا دندانه‌های ارّه کاری چوب یا حتی فلز را به صورت یکی در میان به چپ و راست کج می‌کنند؟

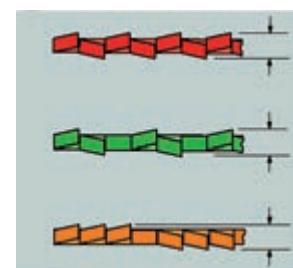
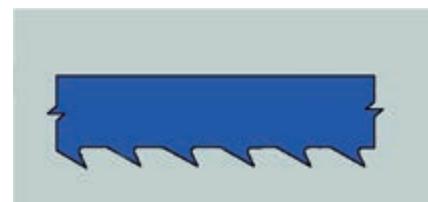


<sup>۱</sup> هرگاه دو نیروی مساوی و مختلف‌جهت (↔) بر نقطه‌ای وارد شوند، آنها را «کوپل نیرو» می‌نامند.


□ در مورد اهمیت کاهش سه عامل «صدا، ارتعاش و مخاطره» در تمام زمینه‌های صنعتی تحقیق و آن را تحت عنوان کاهش «NVH» در کلاس ارائه کنید.

موقعیت نادرست بدن در هنگام ارّه کاری، انبساط دو لبّه داخلی درز برش به خاطر گرم شدن و نصف شدن زمان برش واقعی به خاطر جهت دار بودن تیغه و دندانه‌های آن، همگی باعث خستگی شما در حین انجام برش کاری شده احتمال خطر را افزایش می‌دهد.

□ با توجه به تصاویر زیر و کمک مربّی نحوه قرار گرفتن صحیح بدن در پشت گیره و زاویه دست در شروع برش از روی خط برش رسم شده با سوزن چگونه است؟

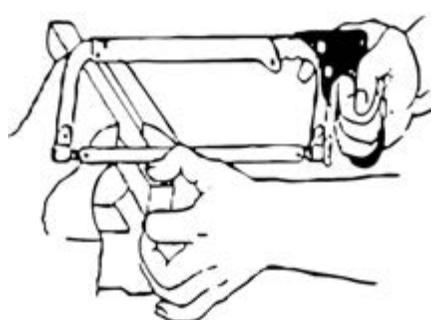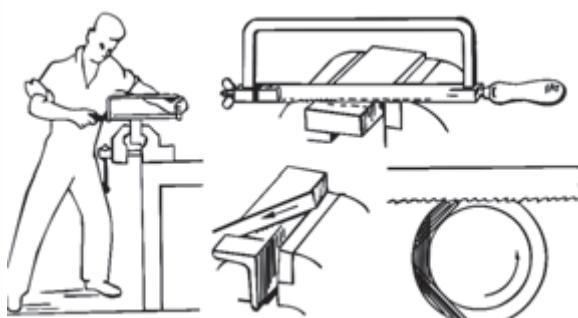

تصاویر زیر شیوه درست بستن تیغه در کمان ارّه و اساس کار بُرا ده برداری برای ایجاد درز برش در قطعات به همراه چند نمونه از پروژه‌های ارّه کاری را نشان می‌دهند

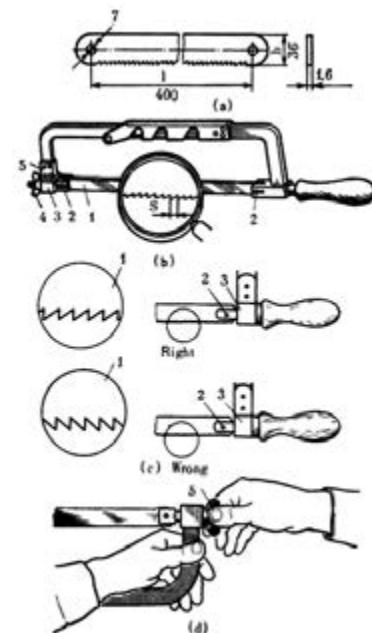

همچنین ملاحظه می‌کنید که برای یکنواخت شدن درز، باید از همان ابتدای کار با محاسبه، قطعه را طوری در گیره بیندید که تمام یا حداقل برش در یک مرحله قابل انجام بوده و نیازی به باز و بست مجدد گیره نباشد. با این کار، ضمن صافتر شدن درز برش با کمان ارّه در زمان نیز صرفه‌جویی می‌شود. همچنین برای کاهش «لرزش» قطعه که دقّت فرایند را پایین می‌آورد و کاهش صدای ورق بهنگام ارّه کاری باید تدبیری بیندیشید که این با نحوه بستن قطعه در گیر کاملاً مرتبط است.

□ چگونه بستن قطعه کار در گیره رومیزی به کاهش صدا<sup>1</sup>، ارتعاش<sup>2</sup> و خطر<sup>3</sup> منجر می‌شود؟

1. Noise


2. Vibration

3. Harshness


کامل تیغه ارّه به تمام درز برش).

■ آیا پس از شروع برش کاری و ورود کامل تیغه ارّه به ضخامت قطعه (گوشت فلز)، باز هم باید ارّه را نسبت به قطعه با زاویه  $30^\circ$  گرفت؟

■ با توجه به تصاویر و کمک مربّبی، اگر عمق براده برداری از عمق دهانه «کمان» ارّه بیشتر بوده و «کمان» اجازه نفوذ بیشتر ارّه به داخل قطعه را ندهد (و یا هدف، شروع برش از سوراخ واقعی در وسط قطعه و نه لبه آن باشد)، چه روشی را باید در پیش بگیریم؟

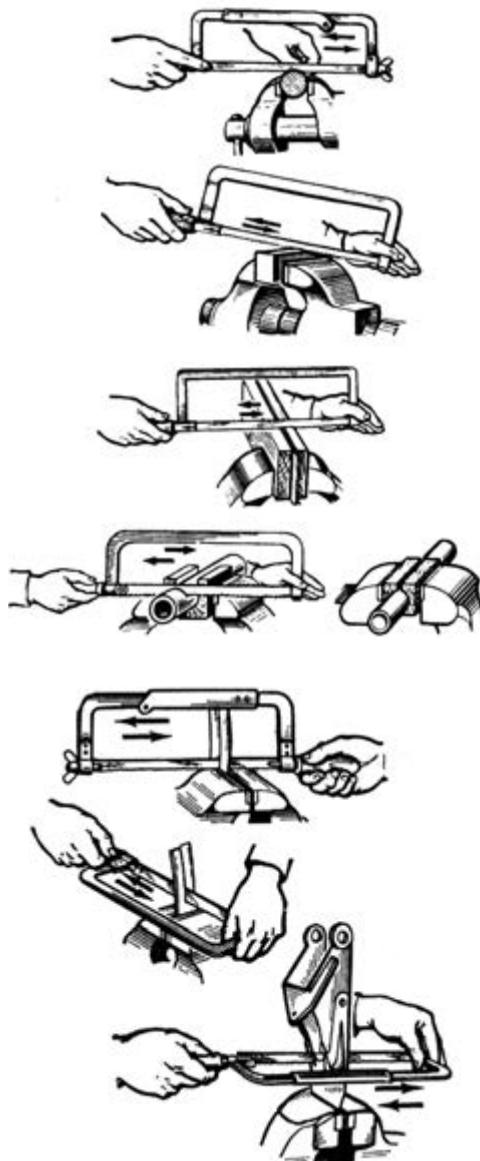

در شروع کار با تکیه دادن تیغه ارّه به انگشت شست دست دیگر از نشستن تیغه در روی خط رسم شده برش مطمئن شده و با یک حرکت سریع و کم قدرت شکاف مختصری روی این خط ایجاد می‌کنیم. (با زاویه  $90^\circ$  دست نسبت به سطح).

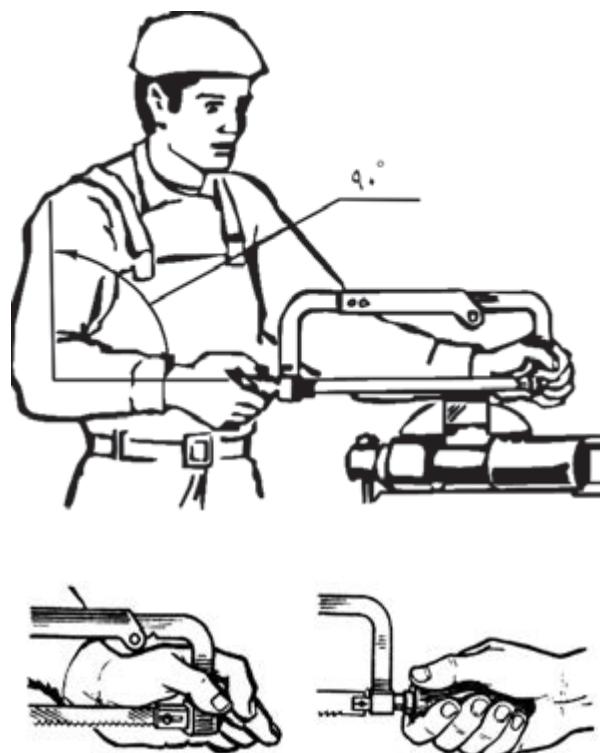


اکنون با زاویه  $30^\circ$  نسبت به سطح گیره، ارّه را در دست به گونه‌ای می‌گیریم که اوّلین برش در انتهای درز یا پهنه‌ای آن اتفاق بیفتد. زیرا به این ترتیب با پایین‌آمدن عمودی ارّه در طول کار همواره درز برش در معرض دید ما قرار دارد.

اولین شیاری که به این ترتیب ایجاد می‌شود، شیار راهنمای نام دارد. اگر زاویه ارّه بر عکس باشد و یا اصلاً صفر بوده و در طول فرایند ارّه همواره نسبت به سطح قطعه عمود باشد به دلیل هم راستایی حرکت تیغه ارّه (از بالا به پایین) با خط برش، شما دید کافی به درز برش نخواهید داشت (در ابتدای فرایند برش و پیش از ورود

### ۴-۳-۱ انواع ارّه و محدودیت‌های آنها

□ آیا با نحوه هدایت پیستون‌های خودرو در داخل سیلندرها با استفاده از سیستم طراحی خاص «میل لنگ»

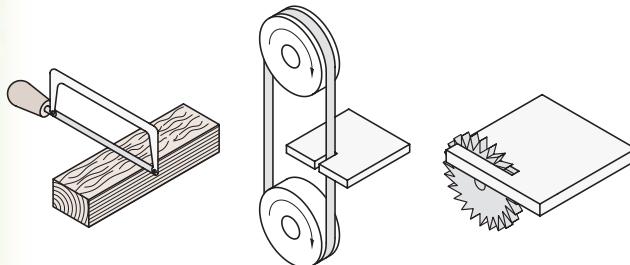

(دقّت کنید که دو طرف تیغه ارّه با پین یا پیچ به کمان ارّه ثابت شده و اتصال دائمی ندارد)

توصیه‌های لازم برای بهتر به اجرا درآوردن برش با کمان ارّه عبارت اند از:

- محکم بستن قطعه در گیره با ارتفاع کم (بیرون زدگی)

- محکم بستن تیغه در کمان و رعایت درستی جهت آن

- زاویه مناسب بدن و کمان به ویژه در شروع کار نفوذ

- استفاده از تمام طول تیغه ارّه و نه قسمت مرکزی آن برای تأثیر یکنواخت برش بر ارّه و توزیع مناسب حرارت (که هر دو در کاهش احتمال شکستن تیغه مؤثرند)

- فشار پیوسته و یک‌زمانه ( فقط در حرکت رفت) و کمتر از حد توان تیغه و بالآخره

- استفاده مناسب از هر دو دست و هدایت قدرتمند ارّه (بدون لرزش یا انحناء)



با وجود مناسب بودن ماشین ارّه‌لنگ برای برش قطعات (میله یا چهارپر) بزرگ، زمان برگشت بی فایده اره به عقب (زمان مُرد) در آن باید حذف می شد. درنتیجه صنعتگران ماشین‌های اره‌کاری با اره‌های نواری (که دور دو قرقه مانند تسمه‌ای می‌چرخند) و نیز ماشین اره با اره دیسکی و مدور را که زمان مرده ندارند، ساخته‌اند.

اگرچه «ازه‌نواری» و «ازه‌دیسکی» محدودیت اصلی «ازه‌لنگ» یعنی زمان مُرد را از بین برده‌اند، اما خود نیز محدودیت‌هایی دارند که از جمله آنها می‌توان به قیمت بسیار بالاتر ابزار برشی (تیغه‌اره) در آنهاست به ارّه‌لنگ اشاره کرد.

همچنین تفاوت زیاد سرعت این دو ماشین نسبت به ارّه‌لنگ، خطرات کار با آنها و حساسیت تنظیم ماشین برای نفوذ به قطعه با سرعت مناسب را افزایش می‌دهد.



در مورد نکات ایمنی کار با ارّه‌لنگ، اره‌نواری و اره‌دیسکی (اره‌آتشی) تحقیق کنید. تعداد دوران چرخ‌های

آشنا هستید؟ در مورد تبدیل حرکت «دورانی<sup>۱</sup>» به «خطی<sup>۲</sup>» در صنعت تحقیق کنید.

استفاده از سیستم «دوران لنگ<sup>۳</sup>» در صنعت برای تبدیل حرکت دورانی یک چرخ (موتور) به حرکت رفت و برگشت یک بازو، اساس کار یک اره یا «کمان‌اره» برقی است که در برش مقاطع سنگین، بزرگ و زمان بر استفاده می‌شود. این اره به خاطر ورود زاویه‌دار تیغه‌اش به داخل قطعه (در اثر همان سیستم لنگ) به ارّه‌لنگ مشهور است و به خاطر سنگین بودن کارش در طول عمل با فشار آب صابون پاششی خود ماشین اره خنک می‌شود. امروزه اره‌های نواری افقی جایگزین اره‌های لنگ شده و موفق عمل می‌کنند.



1. Crank


2. Rotational

3. Osculatory (Linner)

## ۴-۳-۲ ساختمان و طرز کار اره دستی

همچنان که گفته شد، تیغه یکپارچه قیچی برای وارد کردن نیروی (نسبتاً) ناگهانی و برش پیوسته بدون براده ورق های نازک فولادی، طراحی شده است. درواقع قیچی از طریق له کردن (تنش فشاری) موفق به قطع کردن می شود. ولی در قیچی های دندانه دار (اره) این عمل با برداشتن براده توسط تک تک لبه های تیز و برنده که دندانه نامیده می شوند، انجام می شود.

بدیهی است که هرچه جنس قطعه کار نرم تر باشد (مثلاً به جای فلز از چوب یا پلاستیک باشد)، در حین برش، براده بیشتری تولید خواهد شد. بنابراین دندانه اره باید امکان خارج کردن این براده ها را از درز برش ایجاد کند تا عملیات با کندی مواجه نشود. این وظیفه به عهده زاویه براده است که پیشتر با آن آشنا شدید. بنابراین، این زاویه در اره های مخصوص برش مواد نرم بیشتر است و به تدریج با سخت تر شدن جنس قطعه کار باید از دندانه هایی با زاویه براده کمتر استفاده کنیم تا اینکه سرانجام این زاویه به نزدیک صفر می رسد.

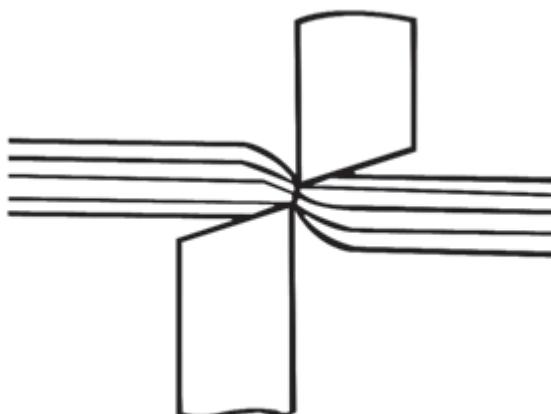

■ با تشکیل گروه های کاری و بازرسی، هر گروه بازرس از نحوه شروع، ادامه و پایان کار اره کاری گروه دیگر

ماشین اره و جهت حرکت آنها باید بر روی بدنه دستگاه مشخص شده باشد.

■ به نظر شما مدرج کردن میز کار یا گیره اره های ماشینی به چه منظوری انجام می شود؟ آیا می توانید طرح ساده ای برای دوران گیره رومیزی کارگاه خود (با درجه مشخص) ارائه کنید؟ در این صورت طرح را با مرتب خود در میان بگذارید.




به گیره و برش آنها با اره دستی را نشان می‌دهد.


گزارش مصور تهیه و در پایان آنها را با یکدیگر مقایسه

و امتیازدهی کنید.

صحیح

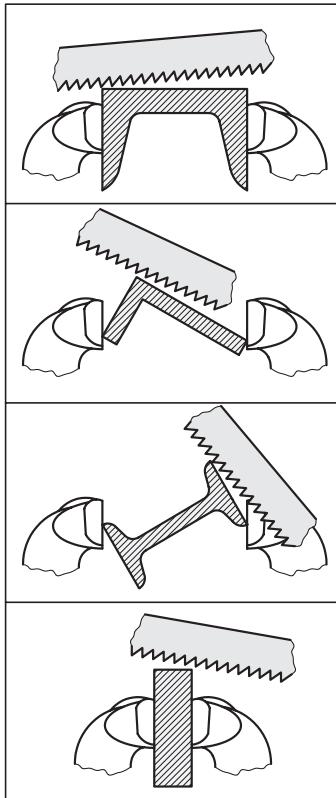

نادرست

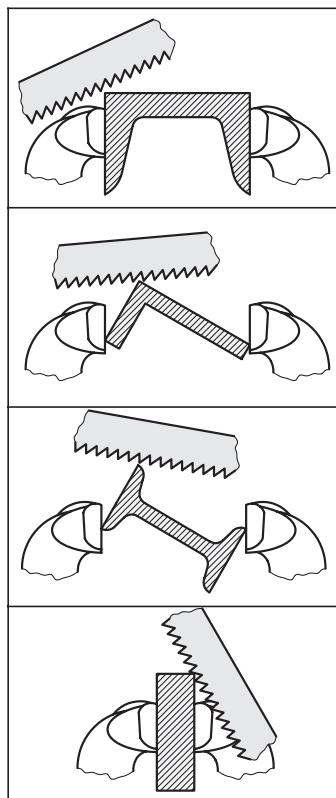

بهترین (مناسب‌ترین) روش اره کردن قطعه با کمان اره روшی است که در آن علاوه بر حفظ سلامت خود، قطعه کار و تیغه اره در کوتاه‌ترین زمان موفق به برش کامل خط برش شوید. تصویر پیش رو روش درست بستن پروفیل‌ها


در شرایط یکسان (جنس قطعه و طول درز برش)، تیغه‌هایی که دندانه بزرگ‌تری دارند، به‌دلیل دیر پُرشدن فضای بین آنها از برآده، عمر بیشتری می‌کنند. اما از آنجا که اندازه دندانه درواقع تعیین‌کننده تعداد دندانه درگیر با قطعه در یک لحظه معین نیز هست، مسئله فوق نباید از حد استاندارد تجاوز کند. به جدول زیر دقت کنید:

نوع اره	تعداد دندانه اره در طول ۲۵mm از قطعه کار یا اره	ماده مناسب و ابعاد آن (به شرط استفاده از تمام طول اره در حین برش کاری)
درشت	۱۴-۱۶	مقاطع توپر و مواد نرم مثل آلومینیم و برش‌های طویل میله‌ها
متوسط	۱۸-۲۲	عمومی، مقاطع توپر و نرم و مقاطع بزرگ از مواد سخت
	۲۴	مقاطع توپر و سخت کوچک (بین ۳-۶mm) مثل ورق‌های ضخیم
ریز	۳۲	مقاطع با ضخامت کمتر از ۳mm مانند سیم، کابل و پروفیل ورق

در ضخامت‌های کم حتی نحوه ایستادن شما نیز در تعداد دندانه درگیر اره مؤثر خواهد بود. زیرا با تغییر زاویه دست در هنگام برش (بجز لحظه اول نفوذ و خط راهنمای انداختن) از  $90^\circ$  دندانه‌های کمتری با قطعه درگیر خواهند بود که این مسئله در صورتِ کم بودن زاویه گوئه دندانه‌ها ممکن است به اعوجاج و شکستن تیغه‌اره نیز منجر شود.

□ جدول زیر را بر روی برگه شطرنجی ترسیم و از آن کپی A<sup>3</sup> تهیه کرده ارائه دهید. («۶» برای فلزات نرم حدود  $10^\circ$  و برای فلزات سخت حدود صفر درجه است).

$\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$	نمونه طرح دندانه	زاویه $\gamma$	کاربرد
		$\approx 0$	فلزات سخت
	$\gamma_{min}$		فلزات آهنی
	$\gamma_{max}$		فلزات غیرآهنی، چوب و پلاستیک

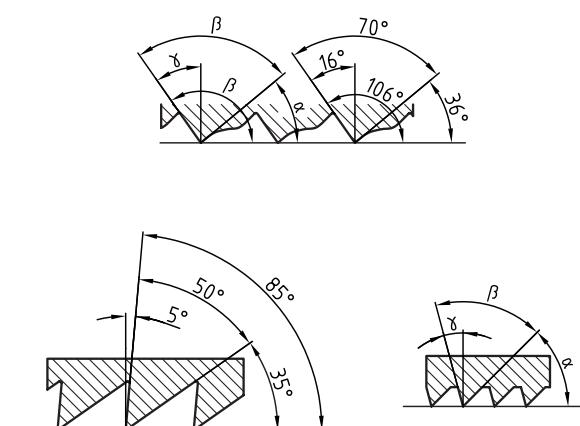

### ۴-۳-۳ خنک کاری

اره‌های دستی از قدرت عملیاتی بالا و یا حتی ثابتی برخوردار نیستند. درنتیجه اصطکاک بین تیغه آنها و سطح قطعه می‌تواند کمک خوبی برای صنعتگر باشد. بنابراین استفاده از مایع خنک‌کننده در هنگام انجام اره‌کاری سبک، به کاهش اصطکاک بین آن دو و نیاز به نیروی دست بیشتر می‌انجامد که علاوه بر خستگی صنعتگر، صدمه‌دیدگی محصول را نیز در پی خواهد داشت. (برای کنترل دقیق راستای برش، باید از واردکردن نیروهای اضافی و متغیر خودداری کرد).


### ۴-۳-۴ موارد ایمنی

گذشته از پیکره خود مواد اولیه (معمولًاً ورق) که عمدتاً دارای آلدگی لبه‌های تیز هستند، براده‌ها و حتی آب صابون دستگاه‌های براده‌بردار مانند دستگاه‌های اره نیز اغلب حادثه‌ساز و منشأ آلدگی (به‌ویژه صدمه در بخش بینایی و نیز دست‌ها) هستند. بنابراین در بحث کار با دستگاه‌های براده‌بردار واکسیناسیون در برابر کُراز نخستین توصیه ایمنی است.



به هنگام بریدن قسمت‌های زائد با کمک دندانه‌های متوالی اره‌ها (برخلاف قیچی) حرارتی تولید می‌شود که ممکن است مقدار آن به  $200^{\circ}\text{C}$  برسد. این حرارت فرایند اکسیدشدن (زنگزدن) فلز در محل برش را سرعت می‌بخشد. همچنین برای کمک به بیرون راندن براده‌ها از درزبرش که گاهی حجم آن وسیع است، تنها زوایای براده دندانه‌ها کافی نیست زیرا الزاماً تمام دندانه‌ها از درز برش خارج نمی‌شوند.

موضوع دیگر در رابطه با ابزارهای پُرکاری مانند اره، لزوم انتقال حرارت آن برای افزایش طول عمر اره است. همه اینها باعث شده است که در ماشین‌های نیمه‌سنگین و سنگین برش با اره، از سیستم تغذیه آب (ترکیبی) صابون در هنگام برش کاری، برای خنک‌کردن قطعه و اره استفاده شده، براده‌ها را به کمک آن از درزبرش بشویند. این کار با مدد بازوهای شیلنگ و تلسکوپی (خرطومی) منتهی به افشارنک‌ها صورت می‌گیرد.

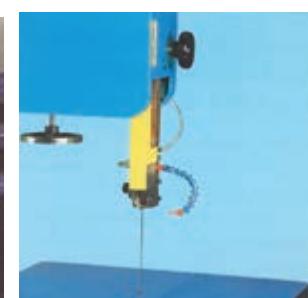

در این صورت خطر اره کاری بسیار زیادتر خواهد شد. زیرا هدایت قطعه کار به سوی ابزار معمولاً بدون واسطه و با فشار دست انجام می شود. (زیرا این شیوه بیشتر در برش مواد نرم مانند چوب کاربرد دارد). بنابراین ماشین آلات کار بر روی مواد به شیوه تغذیه قطعه کار حساسیت بیشتری داشته نیاز به «آموزش کار» قطعی و طولانی دارند.



اره ها در هنگام شکسته شدن اغلب داغ هستند و لبه های شکسته نیز آلوده و نامتقارن است. بنابراین نادرست و خطرناک خواهد بود اگر برای بررسی محل شکست تیغه یا نوار اره آن را لمس کنید. به خاطر داشته باشد که برای جلوگیری از شکستن تیغه اره پیش از هرچیز باید از کشیدگی مناسب آن در بین دو حلقة (گیره) سروته کمان اره یا فک های دستگاه اره اطمینان حاصل کنید. محکم نبودن این بسته ها سبب می شود که اره در حین کار و داخل درز برش ارتعاش کرده و بشکند. فشار زیاد واردہ بر اره، کج بُری، ضعف در بستن قطعه کار در گیره، اره کاری شکاف های قدیمی (که قبل اآنها را با اره نیم بُر کرده اند و دو اره در تیز بودن مثل هم نباشند) و تماس اره با قطعه کار پیش از راه اندازی دستگاه های اره کاری (و درنتیجه شروع خشن اره کاری) یا اصولاً جنس نامناسب تیغه اره، همگی از دلایل شکستن تیغه اره هستند. همچنین اندازه دندانه های تیغه اره نسبت به جنس قطعه کار نباید زیاد بزرگ باشد.

تیغه اره های نواری را با تکنیک خاصی به صورت حلقه (نوار بسته) می سازند. بنابراین نباید سعی کرد که آنها را پس از شکست با جوش کاری و... دوباره به هم متصل و به کار برد.

نکته دیگر اینکه تیغه های کمان اره نیز باید هنگام استفاده چنانکه گفته شد و مانند اره دیسکی یا نواری، به تمامی (در تمام طول تیغه) در فرایند برش استفاده شوند. به این ترتیب عمر تیغه افزایش یافته و احتمال شکست آن در طول کار کاهش می یابد.

اگر برای برش کاری با اره، به جای حرکت اره به سمت قطعه کار (که به آن تغذیه ابزار می گویند)، قطعه کار را به سمت اره حرکت دهیم (که به آن تغذیه قطعه می گویند)،

امروزه برای کاستن از آمار هولناک حوادث ناشی از کار با اردهای ماشینی، تحقیقات وسیعی برای تغذیه اتوماتیک و یا سیستم ترمز بهنگام آنها انجام شده است. (به تصاویر نگاه کنید) که البته هرگز جای نیاز به هوشیاری کاری و پرهیز از شوخي و غفلت صنعتگر در کار با آنها را نمی‌گيرد.



در قیچی‌های صنعتی این سیستم ترمز، از «کلیدهای تأیید دوباره» تشکیل شده است که تنها با دو بار تحریک کلید (از یک یا دو ناحیه)، دستگاه را به کار می‌اندازد.

□ در مورد اینمی قیچی‌های صنعتی تحقیق کنید.




در طراحی محصول با استفاده از ورق‌های فلزی، همیشه مقداری از ورق را برای برگرداندن و ایمن‌سازی لبه‌ها که به تقویت آنها نیز منجر می‌شود، در نظر گرفته و ابعاد را بر اساس آن افزایش دهید.






# دستور کار

## برش ورق با قیچی

اجرا کرده و جدول مقایسه‌ای از کیفیت برش‌ها و تأثیر انتخاب درست قیچی، ارائه دهید.

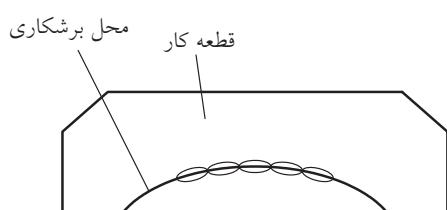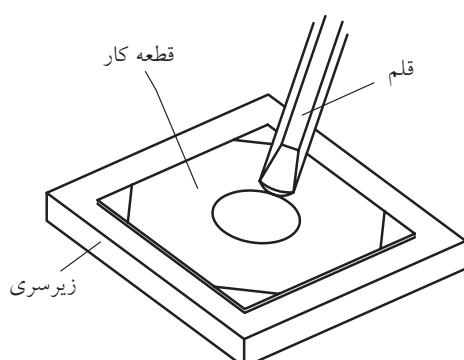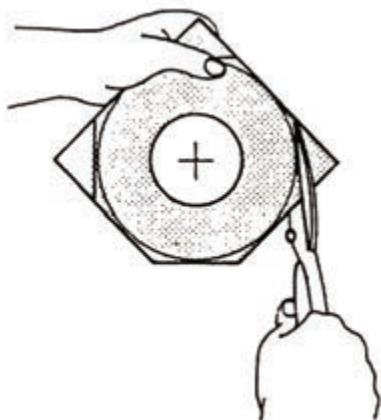

۱. برش ورق با نقشه و نظارت مربی: پس از رسم اشکالی مانند نمونه‌های زیر بر روی ورق، با توجه خاص و محاسبه ضخامت تیغه قیچی (در کار با اره) آنها را دقیقاً از روی خطکشی بریده و با سنبه حروف یا شماره کدگذاری کنید. (ضربه سنبه باید زیاد باشد). توجه داشته باشید که زاویه‌ها را از رأس نبرید بلکه به خاطر رعایت ضخامت لبه برنده قدری بالاتر از رأس را در نظر بگیرید (بهویژه اگر برش را با اره انجام می‌دهید).

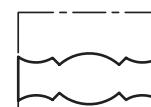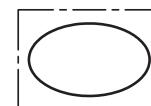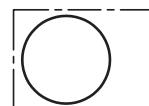

برش‌های منحنی خارجی  
(ریخت و ریز از خارج)


۲. در صورت دسترسی، طرح‌های خاصی (مانند طرح‌های رو به رو) را با قیچی راست‌بُر (مانند تصویر) و چپ‌بُر



۴. با انتخاب ابزار برشی مناسب، شابلون دلخواهی برای شکل دادن به گچبری دیوارها بسازید. (این شابلون‌ها را در حرفه گچبری به‌طور کلی «ابزار» و استفاده از آنها را «ابزارزنی» می‌نامند).



۳. طرح از طرح‌های داده شده را با کماناره اجرا کنید. (به دور ریز یا ضخامت خط برش اره دقت داشته باشید).

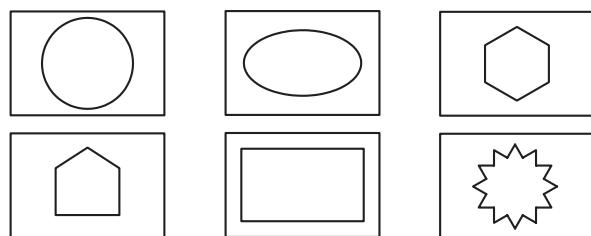

## ارزشیابی پایانی

### نظری

۱. منظور از برش کاری های سنتی، روش های قدیمی و متروک است.

درست       نادرست

۲. در برش کاری با شعله اکسی استلین، ساختار لبه های ورق به چدن نزدیک می شود.

درست       نادرست

۳. در شرایط عادی کارگاه استفاده از قیچی نسبت به اره بهتر است.

درست       نادرست

۴. کدام جمله در مورد برش کاری با اره و قیچی صحیح است؟

الف) قیچی برای ضخامت های کم قطعات با نیروی ناگهانی استفاده می شود.

ب) قیچی برای ضخامت های زیاد قطعات با نیروی ناگهانی استفاده می شود.

ج) اره برای ضخامت های زیاد قطعات با نیروی ناگهانی استفاده می شود

د) اره برای ضخامت های کم قطعات با نیروی ناگهانی استفاده می شود.

۵. ایراد اصلی اره کمانی (کمان اره) کدام است؟

الف) عمر کوتاه

ج) زمان مُرده

۶. ایراد اصلی اره دیسکی کدام است؟

الف) عمر کوتاه

ج) گرانی تیغه و ابزار

۷. سنگ فرز جزو قیچی هاست یا اره ها؟ اساس کار آن چیست؟

۸. زاویه کمان اره در ابتدای برش و پس ورود به درز برش چگونه باید باشد؟

۹. زاویه براده چیست؟ برای فلزات سخت، زاویه براده کمتر می شود یا بیشتر؟

۱۰. دو مورد از نکات ایمنی در کار با اردها و قیچی ها را بنویسید.

## واحد کار پنجم: توانایی شکل دهی

◀ هدف کلی: شکل دهی فلزات به صورت دستی و ماشینی

زمان			عنوان توانایی
جمع	عملی	نظری	
۴۴	۲۲	۲۰	توانایی شکل دهی

## توانایی شکل دهی

◀ پس از آموزش این توانایی، از فرآگیر انتظار می‌رود:

- تفاوت روش‌های شکل دهی و برآدهبرداری را بیان کند.
- «فرمدهی» و «آهنگری» را توضیح دهد.
- لوازم کار برای ایجاد یک فرفورژه سبک در کارگاه فلزکاری را نام ببرد.
- با استفاده از لوازم کار و گیره، یک فر فلزی با تسممه با باریکه ورق فلزی بسازد. (مطابق قالب)
- با استفاده از لوازم کار و گیره، ورقی به ابعاد  $200 \times 200\text{mm}$  را با زاویه  $60^\circ$  خم کرده و خط خم بودن شعاعی را به وجود آورد.
- با نمونهبرداری از تعدادی خار فنری و بستهای شیلنگ یا لوله، طرح ساده‌ای از آنها را به روش میخ‌کوبی به تخته با استفاده از مفتولهای باریک فلزی (مانند سیم‌های تک‌رشته‌ای نسبتاً ضخیم) مطابق نقشه بسازد.