

آبکاری صنعتی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند:

- آبکاری را تعریف کند و کاربردهای آن را نام ببرد.
- اجزای مختلف یک دستگاه آبکاری را شرح دهد.
- مشخصات عمومی حمام‌های آبکاری را شرح دهد.
- نقش آند و کاتند در عملیات آبکاری را شرح داده واکنش عمومی آبکاری را تعریف کند.
- مراحل آماده‌سازی «قطعه کار» قبل از آبکاری را شرح دهد.

۱-۵_ مقدمه

آبکاری^۱ یکی از انواع روش‌های ایجاد پوشش‌های فلزی است. طبق تعریف، آبکاری عملیاتی است که در آن به روش الکترولیز سطح یک شئ را با فلز مورد نظر پوشش می‌دهند. این پوشش فلزی باید چسبندگی زیادی به سطح داشته باشد و تا پایان عمر مفید شئ از سطح آن جدا نشود. قطعه‌ای که سطح آن پوشش داده می‌شود می‌تواند از جنس فلز یا نافلز باشد. در صورتی قطعه‌ی نافلز قابلیت آبکاری پیدا می‌کند که قبلاً پوششی از یک لایه‌ی نازک رسانا به طریقی روی سطح آن نشانده باشند.

آبکاری در صنعت کاربردهای فراوان دارد. بعضی از مهم‌ترین اهداف آبکاری عبارت‌اند از:

جلوگیری از خوردگی قطعه: در صنایعی که با مواد شیمیایی بسیار خورنده سر و کار دارند، غالباً ظروف و دستگاه‌ها را از جنس‌های نسبتاً ارزان - مثلاً فولاد معمولی - می‌سازند که مقاومت زیادی در برابر خوردگی ندارند. سپس با پوشش دادن سطح داخلی ظروف و دستگاه‌ها با یک فلز مقاوم در مقابل خوردگی، نظیر نیکل، از خرابشدن و سوراخ‌شدن ظروف و دستگاه‌ها جلوگیری می‌شود. بدیهی است اگر تمام دستگاه را از جنس نیکل بسازند، قیمت آن بسیار گران خواهد بود.

در صنایع غذایی معمولاً شدت خوردگی زیاد نیست اما حتی مقدار کم آن نیز مجاز نمی‌باشد. بسیاری از مواد غذایی اثر نامطلوب و خورنده بر روی فولاد ندارند اما چون حتی مقادیر ناچیز از یون‌های آهن مزه و کیفیت غذا را تغییر می‌دهند، داخل قوطی‌های کنسرو را با فلزاتی نظیر قلع پوشش می‌دهند.

سؤال: چرا قوطی‌های کنسرو مواد غذایی را تماماً از قلع نمی‌سازند؟

جواب: زیرا اولاً قلع استحکام و مقاومت مکانیکی لازم را ندارد و ثانیاً قیمت آن نسبتاً گران است.

بهبود ظاهر قطعه: در بسیاری از موارد تنها دلیل یا حداقل یکی از دلایل آبکاری، ایجاد ظاهری زیبا برای قطعه است. برای مثال در آبکاری زیورآلات بدلی که با یک لایه‌ی بسیار نازک طلا پوشش داده می‌شوند، فقط ظاهر زیبا مدنظر است. البته در اکثر موارد، هم جنبه‌ی «زیبایی» و هم جنبه‌ی « مقاومت در مقابل خوردگی» دلیل انجام آبکاری است. وسائل آشپزخانه که با کروم


آب کاری می‌شوند نه تنها ظاهری زیبا دارند بلکه در طول سال‌ها در مقابل اثرات محیط و مواد غذایی مقاومت نموده و زنگ نمی‌زنند.
افزایش مقاومت مکانیکی: در پاره‌ای موارد نیاز است که سطح یک قطعه در مقابل سایش مقاومت بیشتری داشته باشد.
در این حالت با انجام نوعی آب کاری نیکل یا کروم سختی لازم در سطح پدید می‌آید.

افزایش هدایت الکتریکی: مس یک رسانای خوب برای جریان برق است و به همین منظور در وسایل برقی و مدارهای الکتریکی به شکل گستردۀ مورد استفاده قرار می‌گیرد. به مرور زمان روی سطح مس لایه‌ی تیره‌ی نازکی تشکیل شده و باعث می‌شود در نقاط لحیم کاری شده و در اتصالات، هدایت الکتریکی سطح مس به شدت کاهش یابد. در دستگاه‌های الکتریکی حساس، به منظور افزایش هدایت الکتریکی سطح مس غالباً از پوشش بسیار نازک طلا استفاده می‌شود.


ایجاد خواص سطحی متنوع: علاوه بر خواصی که در بالا ذکر شد، آب کاری می‌تواند خواص متنوع دیگری را نیز در سطح یک قطعه ایجاد کند. برای مثال به منظور ایجاد قدرت انکاس نور در یک قطعه، آنرا با نقره پوشش می‌دهند. آب کاری نقره، همانند آب کاری طلا، در افزایش هدایت الکتریکی سطح قطعات (مثلاً قطعات دستگاه رادار) مؤثر است.

۲-۵- مبانی آب کاری

الکتروشیمی شاخه‌ای از علم شیمی است که در خصوص تبدیل انرژی شیمیایی و الکتریکی به یکدیگر بحث می‌کند. در سلول‌های مولد الکتریسیته (پیل‌ها) برای انجام واکنش‌های شیمیایی، از نوع اکسایش و کاهش، جریان الکتریسیته تولید می‌شود و بر عکس در سلول‌های الکترولیز برای عبور جریان الکتریسیته، واکنش‌های اکسایش و کاهش مورد نظر انجام می‌گیرد. به شکل خلاصه:

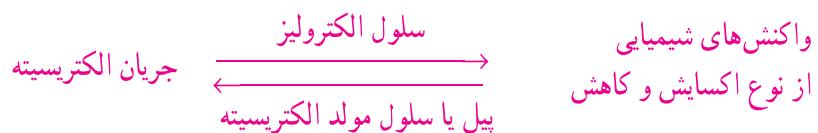


آب کاری یکی از انواع فرآیندهای الکترولیز می‌باشد که در آن به کمک جریان الکتریسیته، واکنش‌های اکسایش و کاهش مورد نظر انجام شده و برای آن پوشش مناسب بر سطح قطعه‌ی مورد نظر می‌نشینند. شکل ۱-۵ اجزای اصلی یک سلول الکترولیز را به شکل ساده نشان می‌دهد. جریان برق مستقیم (DC)^۱ را می‌توان به کمک یک باتری یا تبدیل جریان برق متناوب (AC)^۲ تأمین کرد. در صورتی که منبع انرژی، جریان متناوب باشد، برای تبدیل آن به جریان مستقیم از یک سوکننده استفاده می‌کنند. تیغه‌هایی که جریان الکتریسیته را وارد محلول می‌نمایند الکترود نام دارند. الکترودی که به قطب مثبت باتری متصل است و در آن نیم واکنش «اکسایش» انجام می‌شود آند نام دارد. الکترودی که به قطب منفی باتری متصل است و در آن نیم واکنش «کاهش» انجام می‌شود کاتد نام دارد. محلولی که آند و کاتد در آن قرار گرفته‌اند و حاوی یون‌های مثبت و منفی است، الکترولیت نامیده می‌شود. حرکت یا به عبارت بهتر مهاجرت یون‌های مثبت و منفی به معنی عبور جریان الکتریسیته از داخل محلول می‌باشد. یون‌های مثبت که به سمت کاتد مهاجرت می‌کنند کاتیون و یون‌های منفی که به سمت آند مهاجرت می‌کنند آنیون نام دارند.

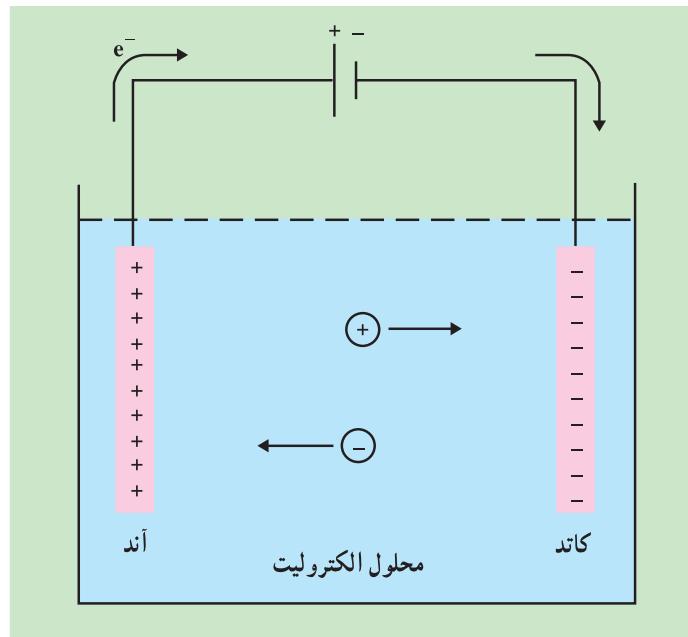


شکل ۱-۵-۱ اجزای اصلی یک سلول الکترولیز. یون‌های مثبت (کاتیون‌ها) به سمت کاتد و یون‌های منفی (آنیون‌ها) به سمت آند مهاجرت می‌کنند.

شکل‌های ۱-۵-۲ الف و ب به ترتیب شمای کلی یک دستگاه آب‌کاری و تانک آب‌کاری را نشان می‌دهند. در عملیات آب‌کاری فلز پوشش‌دهنده در موقعیت آند قرار می‌گیرد. در آند نیم واکنش اکسایش، غالباً به شکل انحلال آند انجام می‌شود:

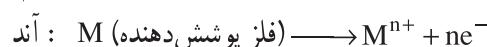


قطعه‌ای که باید پوشش داده شود و به آن «قطعه کار» یا «کار^۱» می‌گویند در موقعیت کاتد قرار می‌گیرد. در کاتد نیم واکنش کاهش به شکل رسوب فلز بر سطح قطعه کار انجام می‌شود:

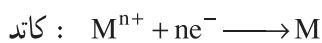

ممکن است لازم باشد عملیات آب‌کاری در یک دمای خاص انجام شود. به همین دلیل دمای مورد نیاز توسط یک کویل حرارتی (سرماشی یا گرمایش) که در داخل محلول الکترولیت قرار می‌گیرد تأمین می‌شود (شکل ۱-۵-۲ ب). همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، سه میله از جنس مس در بالای تانک بر روی پایه‌های عایق قرار گرفته‌اند. دو میله‌ی کناری که به قطب مثبت وصل شده‌اند، میله‌های آندی نام دارند. آندها توسط قلاب‌هایی رسانا به این میله‌ها آویزان می‌شوند. میله‌ی وسط که به قطب منفی وصل شده است میله‌ی کاتدی نام دارد و تعدادی «نگهدارنده قطعات» به آن متصل است. این نگهدارنده‌ها که بسته به نیاز طرح‌های مختلف دارند به جز در محل تماس با میله‌ی کاتد و محل تماس با قطعه کارها، کاملاً عایق شده‌اند. چرا؟

قوانين فاراده: در سال ۱۸۸۳ میلادی مایکل فاراده که به پدر علم الکتروشیمی معروف است، براساس مشاهدات تجربی خود دو قانون مهم در مورد الکترولیز به دست آورد که می‌توان نتیجه‌ی آن‌ها را در معادله‌ی زیر خلاصه کرد:

$$m = \frac{q}{F} \times \frac{M}{n}$$

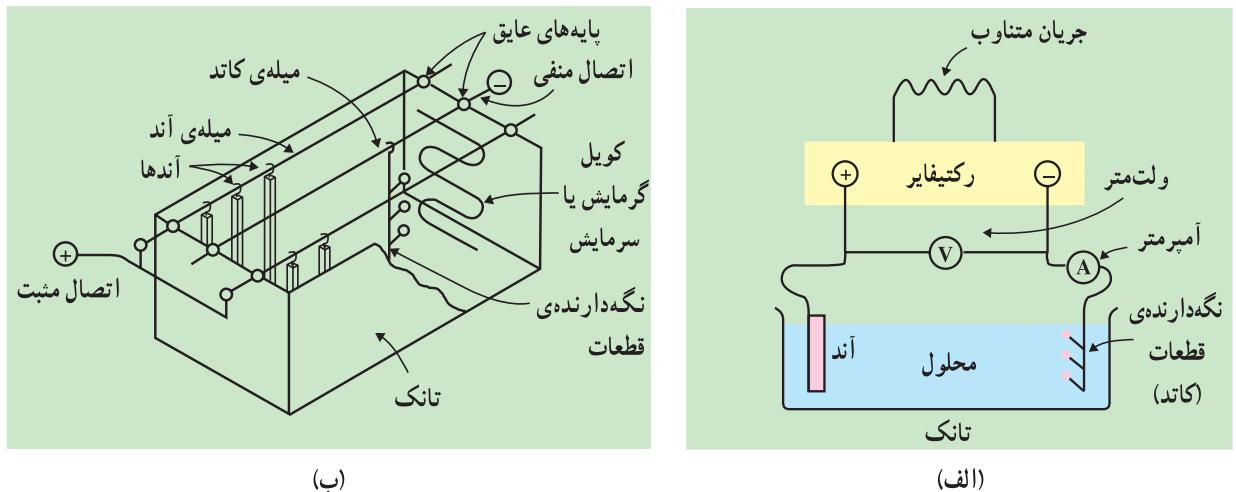

شکل ۲-۵

(الف) اجزای اصلی یک دستگاه آب کاری
ب) نمونه‌ی یک تانک آب کاری و قسمت‌های مختلف آن

در این معادله

m ؛ جرم ماده‌ای است که در الکترود مورد نظر تولید می‌شود و یا از بین می‌رود (برحسب گرم).

q ؛ مقدار الکتریسیته‌ای است که از محلول یا از مذاب مورد الکترولیز عبور می‌کند و خود برابر با $I \cdot t = q$ است که I جریان الکتریکی برحسب آمپر و t زمان برحسب ثانیه است.

F ؛ ثابت فاراده است که بار یک مول الکترون را می‌رساند و آن برابر 96486 (قریباً 96500) کولن است.

M ؛ جرم یک مول ماده‌ی مورد نظر برحسب گرم است.

n ؛ عبارت است از تعداد مول‌های الکترون به کار رفته برای تولید یا مصرف شدن یک مول ماده‌ی مورد نظر در الکترود مربوط.

در عمل مقدار ماده‌ای که در یک تانک آب کاری در کاتد رسوب می‌کند، کمتر از مقداری است که رابطه‌ی فاراده نشان می‌دهد. به همین دلیل بازده جریان^۱، که در مورد آب کاری «بازده کاتد» نام دارد، چنین تعريف می‌شود:

$$\frac{\text{جرم پوشش (واقعی)}}{\text{جرم پوشش (تئوری)}} = \frac{100}{\text{بازده کاتد}}$$


منظور از جرم پوشش تئوری، مقداری است که با استفاده از رابطه‌ی فاراده بدست می‌آید.

مسئله ۱-۵: (الف) در یک تانک آب کاری مس، جریان 15 آمپر از داخل محلول سولفات مس به مدت 10 دقیقه عبور می‌کند. اگر بازده کاتد 100 درصد باشد، چه جرمی از مس بر روی قطعاتی که در کاتد قرار گرفته‌اند می‌نشیند؟ جرم اتمی مس $63/5$ است. (ب) اگر مجموع سطح آب کاری شده 1500 سانتی‌مترمربع باشد، ضخامت مس که بر روی قطعات نشسته است به طور متوسط چقدر است؟ جرم ویژه‌ی مس $8/93$ گرم بر سانتی‌مترمکعب است.

حل: الف)

$$m = \frac{q}{F} \times \frac{M}{n}$$

$$\left. \begin{array}{l} I = 15A \\ t = 10 \times 60 = 600S \end{array} \right\} \Rightarrow q = I \times t = 15 \times 600 = 9000C$$

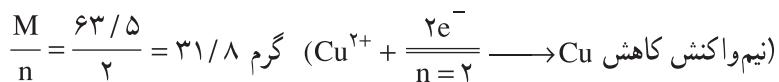

$$F = 96500C$$

$$m = \frac{9000}{96500} \times \frac{63/5}{2} = 2/97g$$

چون بازده کاتد 100° درصد می‌باشد، جرم محاسبه شده (جرم تئوری) برابر جرم واقعی پوشش می‌باشد.

حل: ب)

ضخامت متوسط لایه مس بر روی قطعات، $x = cm$

$$x \times \text{سطح پوشش مس} = \text{حجم لایه مس}$$

$$\frac{\text{حجم}}{\text{حجم ویژه مس}} = \frac{\text{حجم}}{\text{حجم ویژه مس}} \times x$$

$$\frac{\text{حجم}}{\text{حجم ویژه مس}} = \frac{\text{حجم}}{\text{سطح پوشش مس}} \times x$$

$$150 \times x = \frac{2/97}{8/93}$$

$$x = \frac{2/97}{8/93 \times 150} = 0.00022cm = 0.0022mm = 2/2\mu m$$

μm = میکرومتر یا میکرون، یک میکرون برابر 10^{-6} متر است)

مسئله ۲-۵: در یک تانک آب کاری روی، کل مساحت پوشش $1/5$ متر مربع و متوسط ضخامت پوشش 25 میکرون است.

اگر شدت جریان در مدت 15 دقیقه به طور متوسط 1000 آمپر باشد، بازده کاتد را بدست آورید. جرم اتمی روی 65 و جرم ویژه آن $7/14$ گرم بر سانتی متر مکعب است.

ضخامت پوشش \times مساحت پوشش = حجم پوشش

$$= 1/5 \times 10^{-4} (cm^2) \times 25 \times 10^{-6} (cm) = 37/5 cm^3$$

حجم ویژه پوشش \times حجم پوشش = حجم پوشش (واقعی)

$$= 37/5 (cm^3) \times 7/14 (\frac{g}{cm^3}) = 267/70 g$$

$$m = \frac{q}{F} \times \frac{M}{n} \quad \text{حجم پوشش (تئوری)}$$

حل:

$$\left. \begin{array}{l} I = 1000 \text{ A} \\ t = 15 \times 60 = 900 \text{ S} \end{array} \right\} q = I \times t = 900,000 \text{ C}$$

$$\frac{m}{n} = \frac{65}{2} \text{ g } (\text{Zn}^{2+} + 2e^- \xrightleftharpoons{n=2} \text{Zn})$$

$$m = \frac{900,000}{96500} \times \frac{65}{2} = 303/11 \text{ g}$$

$$\frac{\text{جرم پوشش بر حسب گرم (واقعی)}}{\text{جرم پوشش بر حسب گرم (تئوری)}} = \frac{100}{\text{بازدہ کاتد}}$$

$$= \frac{267/75}{303/11} \times 100 = \% 88$$

پتانسیل کاہش: یکی دیگر از عواملی که در فرآیندهای الکترولیز و از جمله آب کاری نقش دارد، پتانسیل کاہش فلزات مختلف است. پتانسیل کاہش یک فلز عبارت است از توانایی یون آن فلز در گرفتن الکترون و تبدیل شدن به آنم، طبق نیم واکنش کاہش زیر :



هرچہ پتانسیل کاہش یک فلز بیشتر باشد، بدان معنی است که یون آن فلز در گرفتن الکترون و انجام نیم واکنش کاہش و رسوب کردن در کاتد موفق تر است. پتانسیل کاہش یک فلز تابع عوامل مختلف از جمله غلظت یون آن فلز در محلول و دمای محلول است. جدول ۱-۵ پتانسیل کاہش استاندارد (E°) را برای بعضی فلزات نشان می دهد. منظور از کلمه استاندارد آن است که دمای محلول 25°C و غلظت یون فلز در داخل محلول آبی برابر یک مولار (مول بر لیتر) است. به کمک این جدول می توان فهمید که در شرایط استاندارد کدام فلز پتانسیل کاہش بزرگ تری دارد و آسان تر در سطح کاتد (قطعه کار) رسوب می کند.

مثال ۱-۵: در یک عملیات آب کاری که در شرایط استاندارد انجام می شود (یعنی در دمای 25°C و غلظت همه ی یون ها برابر یک مولار) یون های پتانسیم و نیکل هر دو در حمام آب کاری حضور دارند و به سمت کاتد (قطعه کار) مهاجرت می کنند. سطح قطعه کار با کدام فلز پوشش داده خواهد شد؟

جواب: از جدول ۱-۵ داریم :



چون پتانسیل یا به عبارتی توانایی کاہش نیکل، بیشتر از پتانسیم است، در رقابت برای گرفتن الکترون، نیکل پیروز است، یعنی سطح قطعه کار با نیکل پوشیده خواهد شد. با این وجود تجربه ای عملی نشان داده است که حضور یون های سدیم و پتانسیم در آب کاری نیکل اثر نامطلوب بر کیفیت پوشش می گذارد.

برای بدست آوردن پتانسیل کاہش یک یون فلزی در شرایط غیر استاندارد، یعنی در غلظت C و دمای T از رابطه نرنسن^۱ استفاده می شود :

^۱— Nernst Equation

جدول ۱-۵- پتانسیل کاهش بعضی از فلزات مشهور

الکترود	پتانسیل (V)	الکترود	پتانسیل (V)
$\text{Li} \rightleftharpoons \text{Li}^+$	-۳/۰۴۵	$\text{Co} \rightleftharpoons \text{Co}^{++}$	-۰/۲۷۷
$\text{Rb} \rightleftharpoons \text{Rb}^+$	-۲/۹۳	$\text{Ni} \rightleftharpoons \text{Ni}^{++}$	-۰/۲۵۰
$\text{K} \rightleftharpoons \text{K}^+$	-۲/۹۲۴	$\text{Sn} \rightleftharpoons \text{Sn}^{++}$	-۰/۱۳۶
$\text{Ba} \rightleftharpoons \text{Ba}^{++}$	-۲/۹۰	$\text{Pb} \rightleftharpoons \text{Pb}^{++}$	-۰/۱۲۶
$\text{Sr} \rightleftharpoons \text{Sr}^{++}$	-۲/۹۰	$\text{Fe} \rightleftharpoons \text{Fe}^{\gamma+}$	-۰/۰۴
$\text{Ca} \rightleftharpoons \text{Ca}^{++}$	-۲/۸۷	$\text{Pt} / \text{H}_\gamma \rightleftharpoons \text{H}^+$	۰/۰۰۰۰
$\text{Na} \rightleftharpoons \text{Na}^+$	-۲/۷۱۵	$\text{Sb} \rightleftharpoons \text{Sb}^{\gamma+}$	+۰/۱۵
$\text{Mg} \rightleftharpoons \text{Mg}^{++}$	-۲/۳۷	$\text{Bi} \rightleftharpoons \text{Bi}^{\gamma+}$	+۰/۲
$\text{Al} \rightleftharpoons \text{Al}^{\gamma+}$	-۱/۶۷	$\text{As} \rightleftharpoons \text{As}^{\gamma+}$	+۰/۳
$\text{Mn} \rightleftharpoons \text{Mn}^{++}$	-۱/۱۸	$\text{Cu} \rightleftharpoons \text{Cu}^{++}$	+۰/۳۴
$\text{Zn} \rightleftharpoons \text{Zn}^{++}$	-۰/۷۶۲	$\text{Pt} / \text{OH} \rightleftharpoons \text{O}_\gamma$	+۰/۴۰
$\text{Cr} \rightleftharpoons \text{Cr}^{\gamma+}$	-۰/۷۴	$\text{Cu} \rightleftharpoons \text{Cu}^+$	+۰/۵۲
$\text{Cr} \rightleftharpoons \text{Cr}^{++}$	-۰/۵۶	$\text{Hg} \rightleftharpoons \text{Hg}_\gamma^{++}$	+۰/۷۸۹
$\text{Fe} \rightleftharpoons \text{Fe}^{++}$	-۰/۴۴۱	$\text{Ag} \rightleftharpoons \text{Ag}^+$	+۰/۷۹۹
$\text{Cd} \rightleftharpoons \text{Cd}^{++}$	-۰/۴۰۲	$\text{Pd} \rightleftharpoons \text{Pd}^{++}$	+۰/۹۸۷
$\text{In} \rightleftharpoons \text{In}^{\gamma+}$	-۰/۳۴	$\text{Au} \rightleftharpoons \text{Au}^{\gamma+}$	+۱/۵۰
$\text{Tl} \rightleftharpoons \text{Tl}^+$	-۰/۳۳۶	$\text{Au} \rightleftharpoons \text{Au}^+$	+۱/۶۸

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln C$$

پتانسیل کاهش فلز در دمای T و غلظت C

پتانسیل کاهش استاندارد، پتانسیل کاهش فلز در دمای 25°C و غلظت یک مolar = E°

غلظت یون فلز در محلول، بر حسب مول بر لیتر = C

دمای محلول بر حسب درجه کلوین = T

$$R = ۸/۳۱۴۳ \frac{J}{\text{mol.K}} = \text{ثابت گازها}$$

عدد فاراده F = ۹۶۵۰۰

تغییر عدد اکسایش n =

اگر دمای حمام آب کاری دمای محیط (25°C) باشد، با جاگذاری مقادیر معلوم و تبدیل لگاریتم طبیعی به لگاریتم در پایه ۱۰

۱۰ رابطه نرنست به شکل ساده زیر تبدیل می شود :

$$E = E^\circ + \frac{۰/۰۵۹}{n} \log C$$

مثال ۲-۵: پتانسیل کاهش مس در یک محلول ۱۰ مolar و دمای 25°C چه قدر است؟

جواب: به کمک جدول ۱-۵ می توان دریافت که پتانسیل کاهش استاندارد مس برابر $۰/۳۴$ ولت و تغییر عدد اکسایش مس

برابر $۲ +$ است. بنابراین با جاگذاری این اعداد در معادله ساده شده نرنست داریم :

$$E = \frac{V}{A} + \frac{I}{A} \log \frac{V}{A}$$

$$E = \frac{V}{A} + \frac{I}{A} \log \frac{V}{A}$$

۳-۵- قسمت‌های مختلف دستگاه آب‌کاری

یک دستگاه آب‌کاری صنعتی از چهار بخش اصلی تشکیل شده است :

۱- مدار خارجی که جریان مستقیم (DC) را تأمین می‌کند.

۲- الکترود کاتد که همان قطعه‌ای است که باید آب‌کاری شود و به آن «قطعه کار» یا «کار» نیز می‌گویند.

۳- الکترود آند که غالباً از جنس فلز پوشش‌دهنده است و با انحلال خود یون‌های مورد نیاز محلول را تأمین می‌کند. گاهی اوقات آند فقط نقش هدایت‌کننده‌ی الکتریسیته به داخل محلول را دارد. در این حالت کافی است آند رسانا باشد و لازم نیست از جنس فلز پوشش‌دهنده ساخته شود.

۴- محلول آب‌کاری که غالباً محلولی است آبی^۱، حاوی یون‌های فلز پوشش‌دهنده و اصطلاحاً به آن «حمام آب‌کاری» نیز می‌گویند.

۳-۵-۱- مدار خارجی: معمولاً انرژی الکتریکی که در اختیار کارگاه‌های آب‌کاری قرار می‌گیرد به شکل جریان متناوب (AC) با فرکانس 60 Hz و ولتاژ 220 V و شدت جریان 15 A تا 30 A می‌باشد. معمولاً نمی‌توان در آب‌کاری از چنین انرژی الکتریکی استفاده نمود و باید آن را به جریان مستقیم (DC) با ولتاژی به مراتب کمتر از 220 V ولت و شدت جریانی به مراتب بیشتر از 30 A آمپر تبدیل کرد.

برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم راه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این راه‌ها استفاده از دستگاه موتور- ژراتور است. در این مجموعه که «موتورهای مولد جریان الکتریسیته» نیز نامیده می‌شوند، ابتدا جریان متناوب یک موتور را به کار می‌اندازد و این موتور یک ژراتور را که تولید جریان مستقیم با ولتاژ کمتر و آمپر بیشتر می‌نماید، به حرکت درمی‌آورد. این دستگاه‌ها عمر طولانی دارند و تعمیر و نگهداری آن‌ها نیز ساده است اما کیفیت جریان مستقیمی که تولید می‌کنند پایین‌تر از رکتیفايرها است.

طرز کار رکتیفايرها به این شرح است که وقتی جریان متناوب به داخل آن‌ها وارد می‌شود، عبور جریان در یک جهت امکان‌پذیر است ولی در جهت مخالف با مقاومت زیادی روبرو خواهد شد، بدین ترتیب جریان متناوب به جریان مستقیم تبدیل می‌شود. علاوه بر آن رکتیفايرها ولتاژ جریان را تا حد مورد نظر کاهش داده و آمپر آن را افزایش می‌دهند. این دستگاه‌ها باید دائماً خنک شده و از گرد و غبار محافظت شوند، ضمناً تعمیر و نگهداری آن‌ها نسبتاً مشکل و هزینه‌بر است.

معمولًا هزینه‌ی برق مصرفی در یک فرآیند آب‌کاری را بر مبنای انرژی الکتریکی مصرف شده بر حسب کیلووات ساعت (KWh) محاسبه می‌کنند :

$$\text{انرژی الکتریکی (KWh)} = \frac{W \times t}{1000}$$

$$W = \frac{\text{ژول}}{\text{ثانیه}} \quad \text{توان بر حسب وات}$$

زمان آب کاری بر حسب ساعت = t

ولتاژی که باید در دو سریک تانک آب کاری اعمال شود باید از اختلاف پتانسیل میان دو نیم واکنش اکسایش و کاهش بیشتر باشد. اگر ولتاژ اعمال شده کمتر از این حد باشد آب کاری انجام نمی شود و اگر خیلی بیشتر از این حد باشد مقاومت محلول افزایش یافته سبب اتلاف انرژی می شود. از طرفی طبق قانون کولن $I = q/t$ هر قدر شدت جریان بیشتر باشد، وزن فلز رسوب کرده در مدت زمان معین، بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر با افزایش شدت جریان، مدت زمان لازم برای دست یابی به ضخامت معینی از پوشش کوتاهتر خواهد بود. اما نکته‌ی مهم آن است که سرعت دشارژشدن یون‌های مثبت و رسوب کردن بر سطح قطعه کار از حد معینی نمی‌تواند بیشتر شود، بنابراین افزایش شدت جریان نیز دارای محدودیت است. شدت جریانی که با آن سرعت رسوب کردن یون‌های فلزی به حد اکثر می‌رسد، «شدت جریان حد» نام دارد. هنگامی که دستگاه آب کاری با شدت جریان حد یا بیشتر از آن کار می‌کند، رسوب مرغوب به دست نمی‌آید و پوشش ایجاد شده پودری شکل یا اسفنجی شکل و تیره‌رنگ خواهد بود که در اصطلاح می‌گویند پوشش سوخته است. مقدار جریان حد به شرایط حمام و غلظت یون فلز پوشش‌دهنده بستگی دارد. معمولاً در عملیات آب کاری به جای شدت جریان (I ، آمپر) از دانسیته‌ی جریان (S ، آمپر بر واحد سطح) نام می‌برند. دانسیته‌ی جریان در انواع آب کاری‌ها معمولاً از محدوده‌ی ۱ تا ۱۰۰ آمپر بر فوت مربع می‌باشد.

۵-۲-۵- قطعه کار (کاتد): قبل از آغاز عملیات آب کاری، غالباً عملیات «آماده‌سازی» بر روی سطح قطعه انجام می‌شود. منظور از انجام این عملیات پاک کردن سطح قطعه از گریس، چربی‌ها، گرد و غبار و پوسته‌های اکسید است. پاکبودن سطح قطعه کار نقش مهمی در چسبندگی و کیفیت پوشش دارد.

در مواردی که شیء مورد نظر یک غیرهادی باشد، لازم است قبل از اجرای عملیات آب کاری سطح آن با یک لایه‌ی رسانای الکتریسیته پوشیده شود. روش‌های مختلفی برای ایجاد این پوشش اولیه وجود دارد. «ذوب کردن پودر فلز در سطح جسم»، «غوطه‌ورکردن قطعه در فلز مذاب» و «انجام واکنش شیمیایی در سطح قطعه به منظور رسوب دادن فلز» از جمله مهم‌ترین روش‌های ایجاد پوشش رسانا در سطح نافلزات است. با استفاده از این روش‌ها می‌توان سطح بسیاری از قطعات شیشه‌ای، چوبی، سرامیکی و پلاستیکی را با فلز مورد نظر پوشاند.

یکی از عواملی که در کیفیت پوشش تأثیر دارد، آزادشدن گاز هیدروژن در کاتد است. در محلول‌های آبی یون‌های H^+ همواره حضور دارند. اگر این یون‌ها بتوانند هم‌زمان با یون‌های فلز پوشش‌دهنده الکترون گرفته و به صورت گاز هیدروژن آزاد شوند، پوشش به دست آمده در سطح قطعه حفره‌دار و متخلخل شده و کیفیت مطلوب را نخواهد داشت. این حفره‌ها به آن دلیل پدید می‌آید که حباب‌های هیدروژن به سختی از سطح قطعه جدا می‌شوند و درنتیجه در نظریه که حضور دارند، اجازه نمی‌دهند فلز رسوب کند. ضمناً چون در این حالت بخشی از جریان الکتریسیته صرف کاهش یون‌های H^+ می‌شود، بازده کاتد صدرصد نخواهد بود. در آب کاری مس این مشکل وجود ندارد و بازده کاتد نیز صد درصد است.

فرض کنید عملیات آب کاری مس در دمای $25^\circ C$ انجام می‌شود در حالی که غلظت یون‌های مس در محلول، یک مولار و pH محلول نیز برابر ۴ است. در این حالت داریم :




(از جدول ۱-۵) :

$$E_H = +\frac{0.59}{1} \log 10^{-4} = -0/24V$$

(از معادله‌ی نرنست) :

بدین ترتیب در رقابت برای گرفتن الکترون، برندہ مطلق مس است و یون‌های H^+ فرصت گرفتن الکترون و تبدیل شدن به H_2 سپس را ندارند.

اما در آب کاری نیکل، مشکل آزادشدن گاز هیدروژن وجود دارد و بازده کاتد 100% درصد نیست. فرض کنید عملیات آب کاری نیکل در دمای $25^\circ C$ انجام می‌شود و غلظت یون‌های نیکل در محلول یک مولار و pH محلول نیز برابر 4 باشد. در این حالت داریم :

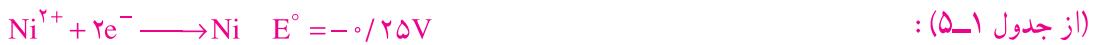

$$E_H = 0 + \frac{0.059}{1} \log 10^{-4} = -0.24V \quad (از معادله نرنست)$$

این اعداد، که بسیار به هم تزدیک‌اند، نشان می‌دهد که در رقابت برای گرفتن الکترون پیروز مطلق وجود ندارد و هم هیدروژن و هم نیکل می‌توانند الکترون بگیرند. به همین دلیل است که بازده کاتد در آب کاری نیکل به حدود 79 درصد تقلیل می‌یابد. در آب کاری نیکل برای جلوگیری از حفره‌دارشدن پوشش موادی به محلول آب کاری اضافه می‌کنند. این مواد که مرتبط کننده^۱ نامیده می‌شوند، ارتباط مولکول‌های هیدروژن با سطح قطعه را از بین برده و جداشدن آن‌ها را از سطح کاتد سرعت می‌بخشند. در صنعت به این مواد کفی (به معنی کف کننده) گفته می‌شود. زیرا با دمیدن هوا در داخل حمام یا حرکت یک همزمان، این مواد به صورت کف و حباب در اطراف کاتد (قطعه کار) حرکت کرده جداشدن هیدروژن از سطح را تسريع می‌بخشند.

به طور کلی در کاتد واکنشی انجام می‌شود که پتانسیل کاهش بزرگ‌تری دارد. اگر اختلاف پتانسیل اعمال شده به حمام آنقدر بود که در محدوده پتانسیل کاهش دو یا چند یون پاشد آن دو یا چند یون همزمان در کاتد دشارژ شوند.


سؤال: چرا نمی‌توان به کمک آب کاری، یک لایه از فلز آلومینیم را از محلول آبی بر سطح یک قطعه نشاند؟ (با مراجعه به جدول ۱-۵ پاسخ صحیح را بیان کنید)

به هنگام آب کاری قطعات کوچک نظری پیچ و مهره، آن‌ها را در داخل یک محفظه‌ی مشبک دور ریخته تا براثر دوران، پوشش ایجاد شده بر روی قطعات یک‌نواخت باشد. به این‌گونه حمام‌ها، حمام‌های دوار می‌گویند. اگر کاتد قطعات بزرگ مثل جلو پنجه یا سپر خودرو باشد، قطعات در محل ثابت در داخل حمام اویزان می‌شوند. در مورد قطعات نسبتاً بزرگ، میله‌ی کاتد (شکل ۲-۵) به کمک یک موتور و گریکس حرکت رفت و برگشتی آرامی داشته تا بدین ترتیب تمام سطح قطعه به یکسان پوشش داده شود.

۳-۳-۵ آند: آند در آب کاری دو نقش اساسی دارد :

- ۱- تکمیل مدار الکتریکی و هدایت الکتریسیته به داخل محلول آب کاری.
 - ۲- تأمین یون‌های فلز پوشش دهنده. در اغلب فرآیندهای آب کاری، یون‌های فلزی که در کاتد رسوب می‌کند با احلال آند (که از همان جنس فلز پوشش دهنده است) تأمین می‌شود. با توجه به شکل ۳-۵ که نیمه‌واکنش‌های اکسایش (انحلال آند) و کاهش (رسوب کردن) در آب کاری مس را نشان می‌دهد، می‌توان احلال آند را مشاهده نمود.
- بنابراین می‌توان آندها را به دو دسته تقسیم کرد : آند حل شونده یا فعال^۱ و آند خشی^۲. در آب کاری‌ها بیشتر از آند فعال

- استفاده می‌شود. هریک از این دو نوع آند مزايا و معایبی به شرح زیر دارند:
- آند فعال یون‌های مورد نیاز محلول آب کاري را تأمین می‌کند ولی هنگام استفاده از آند غیرفعال باید غلظت یون‌ها با استفاده از دستگاه‌های خودکار کنترل شده و به صورت مستمر محلول آب کاري به تانک اضافه شود.

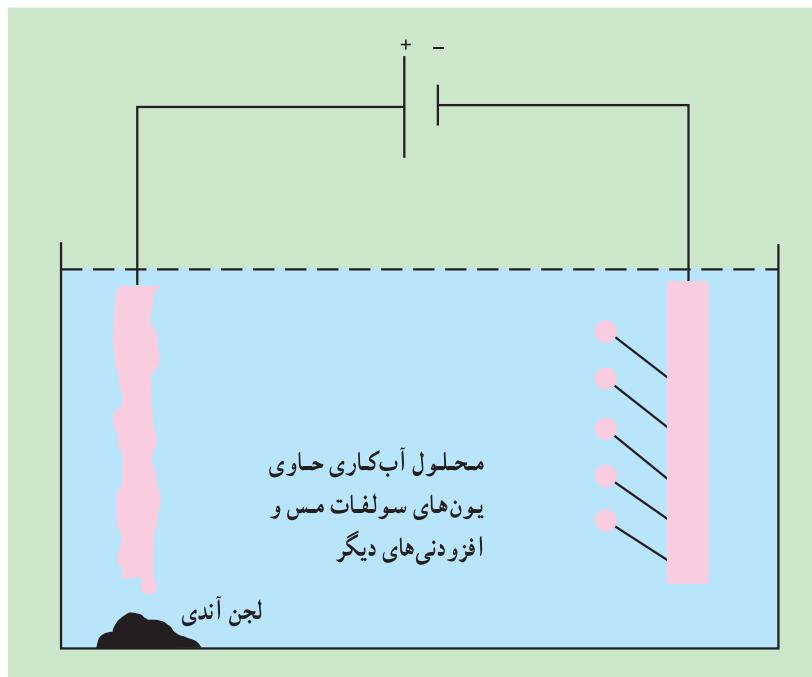


آند (مس)	کاتد (قطعه کار)
نیم واکنش کاهش (رسوب مس)	نیم واکنش کاهش (انحلال آند)
$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$

شکل ۳-۵- نیم واکنش‌های اکسایش و کاهش در آب کاري مس


- بدیهی است به هنگام استفاده از آند غیرفعال، کنترل غلظت یون‌ها با استفاده از دستگاه‌های خودکار و اضافه کردن مستمر محلول آب کاري به تانک، که کاري است دشوار و پرهزینه، اجتناب‌ناپذیر است.
- آند خنثی مصرف نمی‌شود و لزوماً نیاز به تعویض ندارد. آند فعال به تدریج حل شده ناخالصی‌های همراه آن به صورت لجن وارد محلول می‌شود و آن را آلوده می‌کند. در صورتی که این مشکل در خصوص آند خنثی وجود ندارد.
 - همچنین احتمال دارد لایه‌های نازک نامحلول نظیر اکسید با دیگر نمک‌های فلزی که حتی به چشم دیده نمی‌شوند سطح آند فعال را پوشانده آن را غیرفعال نمایند.

آند به شکل‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. «آند یک پارچه» منظور آندی است که به صورت یک قطعه‌ی کامل به شکل میله در تانک آب کاري قرار می‌گیرد. (شکل ۳-۲). همچنین آند می‌تواند به شکل «قطعات کوچک» مورد استفاده قرار گیرد. در این حالت قطعات آند را که به شکل گلوله یا پرک یا به اشکال نامنظم می‌باشد در داخل سبد‌های متخلخل می‌ریزند. میله‌ای که در داخل این قطعات و در وسط سبد قرار می‌گیرد اتصال به قطب مثبت را امکان‌پذیر می‌سازد. سبد از جنس عایق است یا پوشش عایق دارد.

واکنش‌های آندی بر مبنای پتانسیل کاهش انجام می‌شوند. هر چه پتانسیل کاهش یک یون یا مولکول کوچک‌تر باشد، بدان معنی است که پتانسیل اکسایش آن بزرگ‌تر است. در آب کاری با آند فعال، واکشن اصلی همان انحلال آند است یعنی:

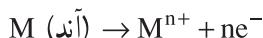

واکشن‌های جانبی نیز ممکن است در آند انجام شود برای مثال اکسایش آب در آند گاز اکسیژن آزاد می‌کند که احتمال دارد برکیفیت آب کاری اثر گذارد.

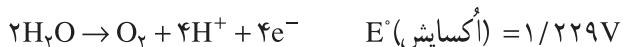

۵-۳-۴ حمام آب کاری: محلول آب کاری محلولی است که از اجزای مختلف تشکیل شده است. هر کدام از اجزای سازندهٔ حمام آب کاری خاصیت یا خواص معینی را در آن ایجاد می‌کنند. مواد سازندهٔ یک حمام آب کاری باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

(الف) یون‌های فلز پوشش‌دهنده را در خود داشته باشد.

(ب) موادی داشته باشد که با یون‌های فلز پوشش‌دهنده تشکیل کمپلکس دهد.

به تجربه ثابت شده است که یون‌های فلز پوشش‌دهنده اغلب در شرایطی که تشکیل کمپلکس می‌دهند، پوشش بهتری ایجاد می‌کنند. البته تشکیل کمپلکس همواره مورد نیاز نیست. برای مثال یون سیانید (CN^-) به شکل سدیم سیانید یا پتانسیم سیانید یکی از مهم‌ترین عوامل کمپلکس‌ساز است. این یون کمپلکس‌های نسبتاً پایداری با مس، نقره، طلا، پلاتین، آهن، نیکل، کبات و روی می‌سازد. ماده‌ی دیگری که توانایی تشکیل کمپلکس را دارد و در حمام‌های آب کاری به کار می‌رود اتیلن دی‌آمنی‌ترات (EDTA) می‌باشد.

چون یون سیانید سمی است و باعث آلودگی محیط زیست می‌شود اغلب استفاده از EDTA ترجیح داده می‌شود.

(پ) محلول آب کاری باید هدایت الکتریکی کافی داشته باشد. معمولاً محلول‌هایی که حاوی یون‌های فلز پوشش‌دهنده هستند، هدایت الکتریکی کافی دارند. در غیر این صورت باید نمک‌هایی با هدایت الکتریکی بالا به آن‌ها اضافه نمود.

(ت) محلول آب کاری باید پایدار باشد. برای مثال اغلب فلزات نمک‌هایی دارند که در واکشن هیدرولیز شرکت نموده و رسوب تولید می‌کنند. همان‌طور که می‌دانید هیدرولیز واکشن یک نمک با آب است که محلولی با خاصیت اسیدی یا بازی تولید می‌کند:



برای جلوگیری از انجام چنین واکنش‌هایی، به محلول آب کاری مواد پایدارکننده اضافه می‌کنند.

(ث) pH محلول آب کاری باید ثابت باشد. حمام‌های آب کاری می‌توانند اسیدی، قلیایی یا خنثی (pH بین ۵ تا ۸) باشند. کنترل pH در حمام‌های آب کاری در کیفیت پوشش تأثیر دارد. به همین دلیل استفاده از محلول‌های بافر در حمام‌های آب کاری متداول است.

(ج) موادی داشته باشد که شکل فیزیکی پوشش را اصلاح کند. با عبور جریان مستقیم از داخل محلول، یون‌های فلز پوشش‌دهنده بر روی کاتد می‌نشینند. در حالت عادی کیفیت رسوب نامطلوب است، یعنی نه تنها ناصاف است و پستی و بلندی‌های زیادی دارد بلکه چسبندگی مطلوب را نیز ندارد. به منظور اصلاح شکل و خواص فیزیکی پوشش، از افزودنی‌های مختلف در حمام آب کاری استفاده می‌شود. برای مثال مواد سطح دهنده^۱، ناصافی‌های پوشش را از بین می‌برد و مواد براق‌کننده^۲ (که در صنعت به آن‌ها براقی گویند)، جلای پوشش را افزایش می‌دهند و مواد مرطوب‌کننده (که در صنعت به آن‌ها کفی می‌گویند) از حفره‌دار شدن

پوشش جلوگیری می‌کنند و مواد نرم کننده شکننده‌گی پوشش را کاهش داده آن را انعطاف‌پذیر می‌نماید.
چ) موادی داشته باشد که به انحلال آند کمک نماید. در شرایطی که آند فعال است انتظار می‌رود که بتواند یون‌های مصرف شده در کاتد را جایگزین نموده و ترکیب حمام را ثابت نگه دارد.

در مورد بعضی از فلزات همان‌طوری که قبلاً آشاره شد احتمال دارد لایه‌های نازک نامحلول نظری اکسید سطح فلز را پوشاند و باعث غیرفعال^۱ شدن آن شود. در این نوع حمام‌ها موادی اضافه می‌کنند تا از وقوع چنین مشکلی جلوگیری به عمل آید. در آب کاری نیکل، یون‌های کلر چنین نقشی را ایفا می‌کنند.

خلاصه: یکی از مهم‌ترین نکات در اجرای یک آب کاری موفق استفاده از محلول آب کاری مناسب است. محلول آب کاری مناسب آن است که افزودنی‌های مختلف با غلطت مناسب داشته باشد. برای مثال حمام آب کاری نیکل نیاز به «براقی نیکل» دارد ولی حمام آب کاری کروم نیازمند این نوع افزودنی نیست، زیرا کروم جلا و درخشندگی لازم را دارد.

۴-۵- پلاریزاسیون^۲

در انتقال الکتریسیته در داخل یک پیل شیمیایی، اختلاف پتانسیل بین دو الکترود قابل محاسبه است (به کتاب شیمی تجزیه مراجعه شود). موقعی که یک پیل شیمیایی در حال کار است و شدت جریانی از آن عبور می‌کند اختلاف پتانسیل بین دو الکترود از مقدار محاسبه شده کمتر است. این اختلاف بین دو مقدار محاسبه شده و اندازه‌گیری شده را پلاریزاسیون می‌نامند. پلاریزاسیون همیشه باعث اتلاف انرژی حاصل از پیل می‌گردد. پلاریزاسیون به سه صورت مقاومتی^۳، غلطتی^۴ و فعالیتی^۵ ایجاد می‌شود.

پلاریزاسیون مقاومتی: در اثر عبور جریان از پیل شیمیایی مقداری از انرژی به حرارت تبدیل می‌شود ($Q = RI T$) که باعث کاهش بازدهی پیل می‌گردد.

در مورد پیل الکترولیز (آب کاری) چون مقاومت مدار الکتریکی زیاد نیست این نوع پلاریزاسیون قابل ملاحظه نیست.
پلاریزاسیون غلطتی: هنگامی به وجود می‌آید که غلطت یون فلز پوشش‌دهنده در اطراف الکترودها، با غلطت این یون در داخل محلول الکترولیت تفاوت داشته باشد. به هنگام عمل آب کاری، اگر سرعت انحلال آند (سرعت انجام نیم واکنش اکسایش) و یا سرعت نشست فلز در کاتد (سرعت انجام نیم واکنش کاهش) بیشتر از سرعت مهاجرت یون‌ها در داخل محلول باشد، همواره در اطراف آند با انبوهای از یون‌های مثبت فلزی رو به رو بوده و واکنش اکسایش یا به عبارت بهتر واکنش رفت در تعادل زیر به دشواری انجام می‌شود :



در اطراف کاتد نیز کمبود یون‌های فلز پوشش‌دهنده وجود خواهد داشت و واکنش برگشت در تعادل فوق) به سختی انجام می‌شود. بدین ترتیب عملیات آب کاری کند شده و بازدهی کاهش می‌یابد. شکل ۴-۵ نحوه پدید آمدن پلاریزاسیون غلطتی در آب کاری مس را نشان می‌دهد. برای از بین بردن پلاریزاسیون غلطتی یا به حداقل رساندن آن بهترین راه هم‌زدن حمام آب کاری است به گونه‌ای که غلطت یون‌ها در تمامی نقاط مایع یکسان شود.


۱-Passive

۲-Polarization

۳-Resistance polarization

۴-Concentration polarization

۵-Activation polarization

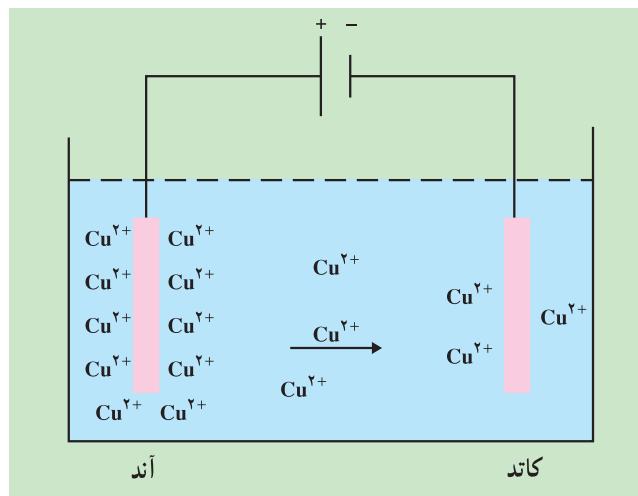

شکل ۴-۵- نحوه پدید آمدن پلاریزاسیون غلطی در آب کاری مس؛ کندترین مرحله مهاجرت یون های Cu^{2+} از سطح آند به سطح کاتد است.

پلاریزاسیون فعالیتی: برای انجام هر واکنش شیمیایی و یا الکتروشیمیایی، مواد اولیه‌ی واکنش باید دارای حداقل انرژی باشند. این حداقل انرژی به انرژی فعال‌سازی واکنش موسوم است (به فصل دوم همین کتاب یا به شیمی عمومی مراجعه کنید). بنابراین بخشی از انرژی الکتریکی لازم برای آب کاری باید صرف فعال ساختن اتم‌های فلز در آند و یون‌های فلز در کاتد گردد. پس تمام انرژی الکتریکی نمی‌تواند به مصرف نشست فلز در کاتد برسد (به این نوع پلاریزاسیون اور ولتاژ نیز می‌گویند). از دیاد درجه حرارت حمام (در صورت امکان) و افروden مواد فعال کننده آند به محلول آب کاری (نظیر یون‌های کلر در آب کاری نیکل) باعث کاهش این پدیده می‌شود.

۵- آماده‌سازی سطح قطعه

قبل از انجام آب کاری لازم است ابتدا سطح قطعه آماده شود. عملیات آماده‌سازی به همان اندازه‌ی عملیات آب کاری اهمیت دارد. اگر سطح قطعه آماده‌ی آب کاری نشده باشد، پوشش به وجود آمده، از نظر خواص فیزیکی و به خصوص چسبندگی، کیفیت مطلوب را نخواهد داشت. توصیه می‌شود در تمیز کردن سطوح قبل از آب کاری، دقت و زمان کافی صرف شود. هزینه‌هایی که در این خصوص صرف می‌شود به هیچ عنوان بیهوده نیست، زیرا اگر سطح به اندازه‌ی کافی تمیز نباشد، پوشش نهایی نامطلوب بوده و باید چندین برابر، زمان و هزینه صرف نمود تا این پوشش خراب را برداشته قطعه را مجددآماده‌ی آب کاری نمود. مراحل آماده‌سازی یک قطعه به شرح زیر است :

- (الف) تمیز کردن به روش‌های مکانیکی، نظیر استفاده از سنبلاده، برس‌های سیمی و دستگاه‌های تمیزکاری دوار که برای زدودن لایه‌های سنگین زنگ و آلدگی‌های سطح قطعه به کار می‌رود.
- (ب) چربی‌گیری^۱ به کمک حلال‌های آلی، محلول‌های قلیایی و پاک‌کننده‌های غیر صابونی (دترجنت‌ها) به منظور زدودن روغن‌ها، چربی‌ها و گرد و غبار آمیخته با آن‌ها.
- (پ) زنگ‌بری و پوسته‌زدایی که به کمک اسیدشویی^۲ انجام می‌شود، می‌تواند بعد از شست‌وشو با قلیاهای به کار رود. اگر

احتمال وجود چربی‌ها در زیر لایه‌های اکسید وجود داشته باشد، ابتدا عمل اسیدشوبی و سپس عمل چربی‌گیری انجام می‌شود. در این حالت بعد از چربی‌گیری عمل اج کردن (رجوع شود به بندت همین قسمت) انجام خواهد شد. بعضی از مهم‌ترین اسیدها که در این خصوص کاربرد دارند عبارت اند از سولفوریک اسید، هیدروکلریک اسید، نیتریک اسید، فسفریک اسید، هیدروفلوریک اسید و کرومیک اسید. باید توجه داشت که استفاده از این اسیدها بدون بازدارندهٔ خوردگی مناسب، سبب خوردگی شدید قطعه و حتی تغییر شکل آن می‌شود.

ت) اچ کردن^۱ آخرین مرحله‌ی آماده‌سازی قطعه قبل از آب‌کاری است. در این روش قطعه‌ی تمیز را به مدت چند ثانیه در داخل محلول یک اسید (معمولًاً سولفوریک اسید به غلظت حدود ۵ تا ۱۰ درصد وزنی) قرار می‌دهند. بدین ترتیب سطح قطعه فعال شده آماده‌ی آب‌کاری می‌شود. اچ کردن سبب می‌شود که ذرات اکسید فلز که احتمالاً در مرحله‌ی چربی‌گیری پدید آمده است در اسید حل شود. بدین ترتیب چسبندگی پوشش بر سطح قطعه افزایش می‌یابد.

در پایان باید تأکید کرد که به هنگام آماده‌سازی سطح قطعه، بعد از هر مرحله از عملیات مکانیکی یا شیمیایی، سطح قطعه باید با آب شست و شو داده شود. این آب‌کشی سبب می‌شود تا ذرات جامد یا محلول‌ها و مواد پاک‌کننده از سطح قطعه جدا گردد.

تمرین



- ۱- هدف از انجام عملیات آب‌کاری چیست؟ ۵ مورد را با ذکر مثال برای هر کدام بنویسید.
- ۲- چهار قسمت یک دستگاه آب‌کاری را فقط نام ببرید.
- ۳- در آب‌کاری، آند دو نقش می‌تواند داشته باشد. آن دو را شرح دهید.
- ۴- سه روش را که به کمک آن‌ها می‌توان سطح قطعات نافلز را با یک لایه‌ی رسانا پوشش داد فقط نام ببرید.
- ۵- جریان حد را تعریف کنید و بگویید اگر در یک عملیات آب‌کاری شدت جریان اعمال شده برابر یا بیش‌تر از جریان حد باشد، کیفیت پوشش به دست آمده چگونه خواهد بود.
- ۶- اجزای تشکیل دهندهٔ یک حمام آب‌کاری را فقط نام ببرید.
- ۷- پلازماسیون و انواع آن را به طور کامل شرح دهید.
- ۸- انواع عملیات آماده‌سازی سطح را فقط نام ببرید.
- ۹- علت انجام عملیات اسید شویی را بنویسید.
- ۱۰- نقش یون‌های کلر در آب‌کاری نیکل را بنویسید.
- ۱۱- در آب‌کاری مس جریان ۱۵A از داخل محلول سولفات‌مس عبور می‌کند و مس بر روی قطعه کارها که مساحت مجموع آن‌ها 1000 cm^2 است می‌نشیند. اگر بازده کاتد صدرصد باشد، چه مدت باید عملیات آب‌کاری را ادامه دهیم تا ضخامت پوشش مسی $5\mu\text{m}$ شود؟ جرم اتمی مس $63/5$ و جرم ویژهٔ آن $\frac{g}{cm^3} 8/93$ است.

جواب : ۱۵ دقیقه

۱۲- هر یک از کلمات زیر را توضیح دهید.

الف) کفی ب) برآقی پ) نرم کن ت) ایچ کردن

۱۳- از یک محلول نیترات نقره (AgNO_3) جریان 5A به مدت 30 دقیقه عبور می‌کند. در صورتی که بازده کاتد صدرصد باشد، چند گرم نقره در کاتد رسوب می‌کند؟ جرم اتمی نقره 108 است.

۱۴- در یک آبکاری، قطعه‌ای به مساحت یک متر مربع توسط روی (Zn) پوشش داده شده است. اگر ضخامت متوسط پوشش 20 میکرون^۱ باشد، چند گرم فلز بر روی سطح قطعه نشسته است؟ جرم ویژه روی

$$\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ می‌باشد.}$$

۱۵- در یک تانک آبکاری روی شدت جریان 15A به مدت 10 دقیقه از محلول آبکاری عبور داده می‌شود. اگر بازده کاتد 87 درصد باشد تعیین کنید:

الف) چند گرم روی در سطح قطعه رسوب می‌کند؟

ب) اگر سطح قطعه 150 cm^2 باشد، ضخامت پوشش چقدر است؟ جرم اتمی روی 65 و جرم ویژه آن

$$\frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ می‌باشد.}$$

۱۶- پتانسیل کاهش کروم در محلول 100 mol/l مو لار حاوی یون‌های Cr^{+3} در دمای C چند ولت است؟

۱۷- کدامیک از حالت‌های زیر در آبکاری یک قطعه توسط کبالت (Co) در دمای C مناسب‌تر است؟ در هر مورد با محاسبه‌ی پتانسیل کاهش کبالت و هیدروژن و محاسبه‌ی اختلاف این دو عدد، سه حالت زیر را مقایسه کنید.

الف) غلظت یون کبالت 1 mol/l , $\text{pH} = 1$.

ب) غلظت یون کبالت 1 mol/l , $\text{pH} = 7$.

ج) غلظت یون کبالت 1 mol/l , $\text{pH} = 13$.

۱- یک میکرون برابر 10^{-6} m متر می‌باشد.