

# فصل اول

## روش‌های تولید قطعات صنعتی

هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود پس از پایان این فصل بتواند:

- ۱- روش‌های مختلف تولید را شرح دهد.
- ۲- مزایا و محدودیت‌های روش ریخته‌گری را با روش‌های دیگر تولید مقایسه کند.

### ۱-۱- مقدمه

بعد از استخراج و تهیه شمش فلزات، مرحله بعدی تولید قطعات صنعتی است. برای تولید قطعات از روش‌ها و تکنیک‌های متفاوتی استفاده می‌شود که به روش‌های تولید معروفند. روش‌های تولید با توجه به عواملی نظیر نوع و جنس آلیاژ، اندازه و شکل قطعات، کیفیت و کمیت، هزینه تمام شده و بسیاری از موارد دیگر انتخاب می‌شوند. معمولاً برای ساخت یک قطعه با توجه به شکل فلز و کاربرد از چند روش تولید می‌توان استفاده نمود.

روش‌های تولید را می‌توان به هفت دسته اصلی تقسیم کرد که عبارتند از: ریخته‌گری<sup>۱</sup>، نوردکاری<sup>۲</sup>، فشارکاری<sup>۳</sup>، پتک کاری<sup>۴</sup>، جوشکاری، متالورژی پودر<sup>۵</sup> و ماشین کاری. البته روش‌های نوین دیگری نیز ابداع شده که توضیح در مورد آن‌ها در حوصله‌ی این کتاب نمی‌باشد.

### ۲- ریخته‌گری

ریخته‌گری یکی از روش‌های شکل دادن قطعات فلزی است که شامل تهیه مذاب از فلز مورد نظر و ریختن آن در محفظه‌ای به نام قالب است، به گونه‌ای که پس از انجام مذاب، شکل، اندازه و خواص مورد نظر تأمین شود. بنابراین با توجه به این تعریف، فرآیند ریخته‌گری را باید مجموعه‌ای از عملیات ذوب، تهیه قالب و ریختن مذاب دانست. در شکل ۱-۱ مراحل مختلف ریخته‌گری یک قطعه

۱- Casting


۲- Rolling

۳- Extrusion

۴- Forging

۵- Powder Metallurgy

فلزی، به طور ساده شان داده شده است.

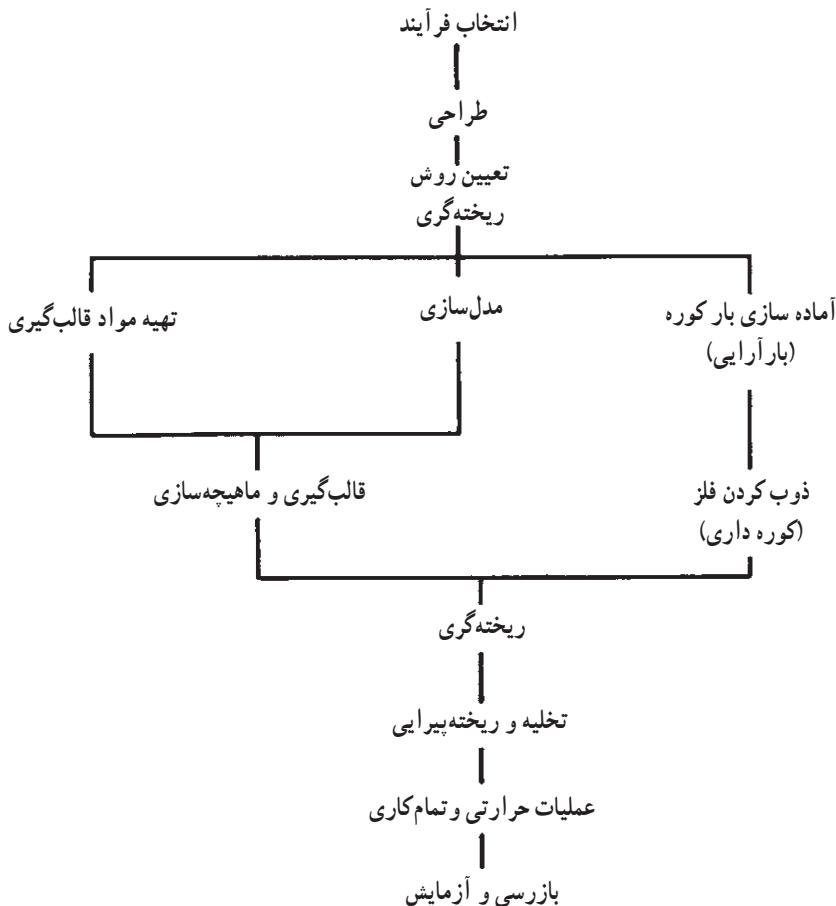

شکل ۱-۱ - نمودار تولید قطعه ریختگی

**۱-۲-۱- تاریخچه ریخته گری:** براساس تحقیقات باستان شناسان، ریخته گری فلزات، یک تکنولوژی ما قبل تاریخ بوده و قدمتی شش هزار ساله دارد. اولین اشیای ساخته شده از فلزات به صورت قطعات کوچک چکش کاری شده از مس هستند که قدمت آنها به نه هزار سال قبل از میلاد مسیح، می‌رسد. از نقطه نظر تاریخی، ریخته گری را می‌توان به چند دوره تقسیم نمود که در اینجا شرح آنها به اختصار آمده است.

**دوره‌ی برنز (مس و مفرغ):** دوره‌ی برتر در خاورت زدیک و در حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح آغاز شد. اولین اشیای برنزی کشف شده، به صورت آلیاژی از مس و آرسنیک (حدود

۴ درصد) بوده است. این آلیاز که مصرف عمومی داشت، هم‌مان با خاور نزدیک در اروپا به خصوص انگلستان نیز مورد استفاده قرار گرفت (شکل ۱-۲).



شکل ۱-۲ – قالب سنگی مورد استفاده در عصر برنز

موضوع مهم در این دوره، بی‌بردن به تأثیر قلع برخواص مس است که باعث افزایش استحکام و سختی آن می‌شود. این موضوع هنوز در پرده‌ای از ابهام است، زیرا نه سنگ معدن مس حاوی قلع بوده است و نه این که معادن مس و قلع نزدیک هم قرار دارند که آلیاز شدن آن‌ها به طور اتفاقی امکان‌پذیر باشد. به عنوان مثال شیئی (میخ) مربوط به ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد در ایران کشف شده که دارای ۱/۷۴ درصد قلع است.

در ارتباط با چگونگی پیدایش ریخته‌گری، می‌توان این گونه تحلیل کرد که با توجه به این که پتک کاری قبل از ریخته‌گری مورد استفاده بشر قرار گرفته است، ممکن است در هنگام پتک کاری، عمل ذوب به طور اتفاقی صورت گرفته باشد که با مشاهده این امر، موارد زیر در ذهن بشر القا شد:

- مذاب باید در محفظه‌ای ریخته شود تا شکل پیدا کند.

- برای تهیه مذاب باید کوره‌های پتک کاری به گونه‌ای تغییر باید که همواره تهیه مذاب در آن امکان‌پذیر باشد.

– برای تهیه مذاب و نگهداری آن باید ظرفی نسوز تهیه کرد (بوته).

با توجه به این که بشر قبلاً به نسوز بودن بعضی از خاک‌ها بی‌برده بود و نیز به دلیل آشنایی با حرفة‌ی سفالگری، به نحوه‌ی شکل دادن خاک نیز دست یافته بود، لذا به نیازهای اول و سوم او پاسخ

داده شد. نیاز دوم یعنی ساخت کوره‌های ذوب نیز، احتمالاً با سنگ چین و گل انود کردن و قرار دادن محلی برای عبور هوا برآورده شد (شکل ۱-۳).



شکل ۱-۳


از مسائل مهم در این ارتباط، موضوع دمش بود که البته این موضوع برای عصر فلز تازگی نداشت چرا که در دوران سفالگری نیز این موضوع مطرح بوده است با این تفاوت که میزان حرارت لازم برای ذوب فلز با پختن سفال تفاوت زیادی دارد که این امر به تبدیل سیستم دم از حالت فوت کردن به استفاده از کیسه‌ی دم و سپس به موتورهای تنظیم هوا با فشار مناسب، که امروزه کاربرد فراوانی دارند، منتهی شده است (شکل ۱-۴).



الف) هوادهی توسط فوت کردن



ب) هوادهی توسط دم

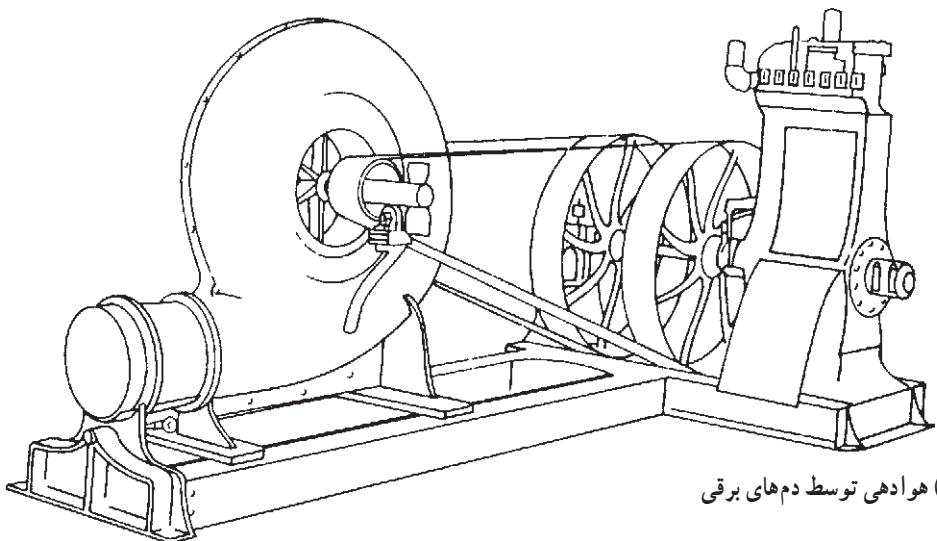

ج) هوادهی توسط دم‌های برقی

شكل ۱-۴- سیر تکاملی در امر هوادان

به طور کلی در دوران مفرغ، ساخت قطعاتی نظیر تبر، نیزه، کارد، سپر، ظروف، شیشه و نیز ساخت آلیاژهایی از عناصری نظیر قلع (تا ۱۸ درصد) و سرب (تا ۱۱ درصد) و آرسنیک و روی، معمول بوده است.

دوره‌ی آهن : اگر چه براساس کاوش باستان شناسان در چین قطعاتی چدنی مربوط به ۶۰۰ سال قبل از میلاد به دست آمده است، اما پیدایش آهن به عنوان یک دوره، به دوهزار سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد. نام آهن در زبان پهلوی به عنوان «آلیسن» در آلمانی «آیزن» و در انگلیسی «آئرن» نامیده شده است و احتمالاً به هنگام ذوب مس، به آن پی‌برده‌اند. در هر حال در حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ سال قبل از میلاد آهن تقریباً ماده‌ی اصلی اغلب سلاح‌ها و ابزارها را تشکیل می‌داد، در حالی که برتر به منظور ساخت ظروف، گلدان‌ها و اشیای تزیینی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

بدیهی است که آهن‌های به دست آمده در این دوران را نمی‌توان به ریخته‌گری نسبت داد، بلکه این آهن‌ها در اثر پتک کاری بر روی آهن اسفنجی به دست آمده است. با توجه به نقطه ذوب بالا ( $1539^{\circ}\text{C}$ ) بدیهی است که ذوب مستقیم آهن تا قرن نوزدهم امکان‌پذیر نبود<sup>۱</sup> ولی در اواسط دوره‌ی آهن بر اثر افزایش کربن و پایین آمدن نقطه ذوب (در چدن‌ها) قطعات ریخته‌گری نیز به وجود آمد. نکته مهم دیگر کشف عملیات حرارتی بر روی آهن بود که از اهمیت خاصی برخوردار است. در مصر شمشیر و تبری با پوششی از خاک نسوز به دست آمده که لبه‌ی آن حاوی  $9\%$  درصد کربن و قسمت‌های میانی آن تقریباً فاقد کربن است. در این اشیا، سختی در قسمت میانی معادل  $7\%$  برینل و در قسمت لبه معادل  $44\%$  برینل بوده است.

در دوره‌ی آهن تحولات جدیدی در آلیاژهای مس نیز به وجود آمد و آلیاژهای مختلفی از مس و قلع ساخته شد. در جدول ۱-۱ نمونه‌هایی از مصنوعات مسی درج شده است.

### جدول ۱-۱- محصولات ساخته شده از آلیاژهای مس در دوره‌ی آهن

نوع آلیاژ	نوع محصول
۵ قسمت مس - یک قسمت قلع	زنگ و ظروف
۳ قسمت مس - یک قسمت قلع	کارد
یک قسمت مس - یک قسمت قلع	آینه‌ها
۴ قسمت مس - یک قسمت قلع	تبر
۲ قسمت مس - یک قسمت قلع	بل

۱- شواهدی نیز موجود است که براساس آن ذوب آهن توسط ایرانیان باستان انجام گرفته است.

از آلیاژهای دیگر ساخته شده در اواخر این دوره، آلیاژ برنج (مس و روی) و نیز برنج‌های قلع‌دار است.

پیدایش روش‌های جدید ریخته‌گری و قالب‌گیری را نیز باید از دیگر تحولات دوره‌ی آهن دانست. در این دوره شواهدی در دست است که از قالب‌های سرامیکی نیز استفاده شده است. از عجایب این دوره ساخت مجسمه‌ی رودس است که در سال ۲۹۰ قبل از میلاد ساخته شد و جزء عجایب هفت‌گانه محسوب می‌شود. این مجسمه‌ی ۳۲ متری که از قطعات مختلف برنز ریختگی ساخته شده و وزنی حدود ۳۹۰ تن داشت، طی زمین لرزه‌ای در دریای مدیترانه غرق شد.

دوره‌ی تاریک صنعتی: در سده‌های سوم و چهارم بعد از میلاد تا قرن چهاردهم میلادی یک دوره رکود در صنایع و از جمله ریخته‌گری به وجود آمد. البته با توجه به حاکمیت کلیسا و تزیینات آن نظیر ناقوس، شمعدانی و ... روش‌های جدیدی در ریخته‌گری ایجاد شد.


ساخت ناقوس‌ها در این دوره اهمیت خاصی پیدا کرد و رقابت برای ساخت آن‌ها زیاد شد. در «سنต پل» ناقوسی به وزن ۱۷ تن به نام پل کبیر ساخته شد. در روسیه ناقوس‌هایی به وزن ۱۷۱ تن در «نرونسکی» و ۱۱۰ تن در مسکو ریخته شده است.

دوره‌ی رنسانس صنعتی: این دوره از سال ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی به طول انجامید. در این دوره صنعت توب‌ریزی بنا نهاده شد. در ابتدا لوله‌های توب از برنز و سپس از چدن ساخته شد و در این رابطه دولت عثمانی نقش زیادی داشت. در این دوره همچنین کوره‌ها از نظر دمش روتق یافت و برای مذاب از نگه دارنده استفاده شد. دوره رنسانس صنعتی را علاوه بر تکامل کوره‌ها و سیستم‌های دمشی از نظر مواد اولیه باید آغاز استفاده از ماسه و روش ریخته‌گری در ماسه محسوب کرد. ظهور چدن و فولاد به عنوان مواد اولیه در ساخت قطعات و لوازم دفاعی و خانگی و نیز استفاده از آلیاژهای متفاوت مس نظیر برنز و برنج و عناصر دیگر و همچنین استفاده از طلا در ساخت زینت آلات و قطعات تزیینی از مظاهر دیگر این دوره است.

در این دوره متالورژی به عنوان یک علم مستقل، پیشرفت کرد. نظریه ساختار بلوری فلزات و سایر مواد توسط هارسویکر (harsoeker) فرانسوی اعلام شد. قرن هفدهم، قرن دستیابی به ابزاری جدید به نام میکروسکوپ بود که تحولی جدی در علم متالورژی ایجاد کرد.

دوره‌ی انقلاب صنعتی: یکی از تعاریف انقلاب صنعتی این است که حداقل ۵۰ درصد از تولید هر ماده از خانه یا کارگاه‌های کوچک به کارخانه منتقل شود. در انگلستان سال ۱۷۵۰ را آغاز انقلاب صنعتی می‌دانند و علت آن را استفاده از کک به جای زغال چوب بیان می‌کنند.

اولین کوره هوا ده با سوخت کک در سال ۱۷۰۹ آغاز به کار کرد. ابراهام داربی انگلیسی در سال ۱۷۷۷ اولین کوره‌ی بلند خود را برای ذوب و احیای سنگ معدن آهن به کار انداخت. از محصولات چدنی آن، پُلی موسوم به پل آهن بر روی رودخانه‌ای احداث کرد که امروزه مورد بازدید عموم مردم قرار می‌گیرد (شکل ۱-۵).

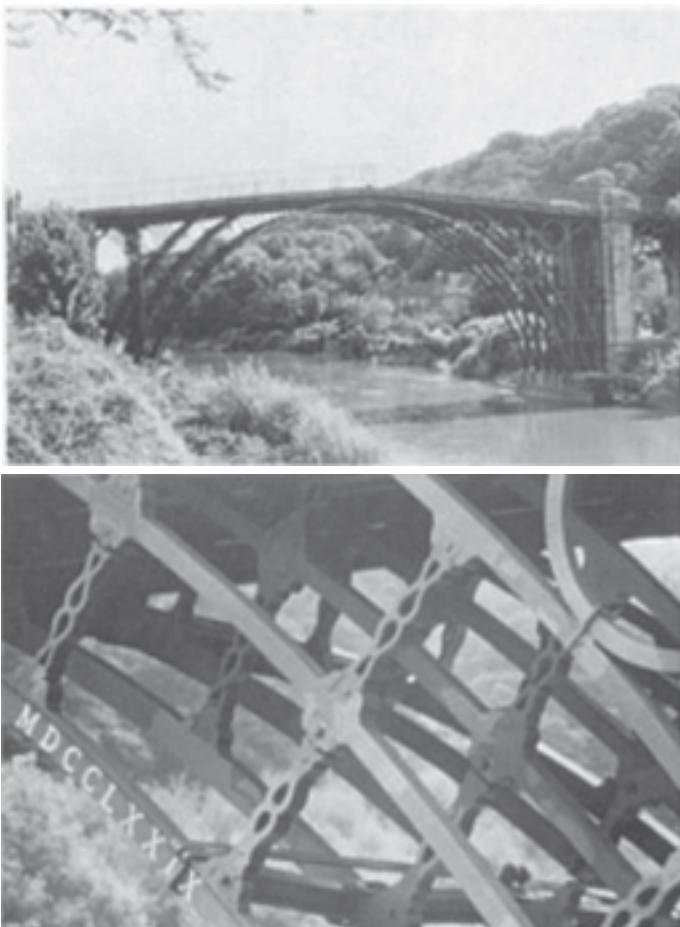

شکل ۱-۵

علاوه بر نوع کوره، روش دمیدن و استفاده از دمنده‌های بهتر و اطلاع کافی از وجود واکنش‌های گرمایانه و سوخت را باید از عوامل اصلی دیگر در تحول و تکامل ریخته‌گری محسوب کرد. روش‌های دمیدن که با استفاده از کیسه‌ی هوا (فوتک) انجام می‌گرفت، در این دوره جای خود را به دمنده‌هایی داد که با استفاده از موتوور بخار کار می‌کردند.

چدن آلیاژی سخت و شکننده بود و در مقابل، فولادهای کار شده، نرم و انعطاف‌پذیر بودند. چدن را می‌توانستند ریخته‌گری کنند ولی در مورد فولاد این امر امکان‌پذیر نبود. شاید در یکی از عملیاتی که برای نرم کردن و ساختن فولاد از چدن انجام می‌گرفت، چدن چکش خوار حاصل شد. «رنومور» اولین کسی است که به تهیه‌ی چدن چکش خوار اقدام کرد. فولاد ریختگی نیز در بونه و توسط بنیامین‌هانسمن در سال ۱۷۵۰ به عنوان کشف جدید معروفی شد. قبل از این کشف، تمامی فولادها از طریق کربن‌زادایی از انواع چدن خام یا با استفاده از سنگ‌هایمعدنی مرغوب و کربن‌زادایی انجام می‌گرفت.

زیمنس در سال ۱۸۴۶ از طریق ذوب چدن و آهن قراضه و استفاده از پودر زغال کک، کوره‌های روپاد ده را به وجود آورد.

استفاده از سرب و روی در ریخته‌گری به صورت فلزاتی مستقل و نه فقط به عنوان عناصر آلیاژی و به ویژه استفاده از روی، برای ساخت ظروف، در دوره‌ی انقلاب صنعتی معمول شد. کشف نیکل در سال ۱۷۵۱ و استفاده آن در سال ۱۸۰۰ به عنوان عنصر آلیاژی و نیز کشف و استفاده از دو فلز سبک و پراستحکام آلومینیم و منزیم از موارد بسیار مهم در این دوره به شمار می‌آیند. در زمینه تکنولوژی ریخته‌گری نیز تحولات عظیمی ایجاد شد که در طی آن روش‌های ابتدایی ریخته‌گری به انواع مختلف ریخته‌گری تحت فشار، ریخته‌گری دقیق و ریخته‌گری ماشینی متحول شده است که هنرجویان عزیز در این کتاب با این روش‌های مدرن آشنا خواهند شد.

### ۳-۱- نوردکاری


تغییر شکل فلزات بر اثر عبور از بین دو استوانه (غلتک) دوّار را نوردکاری گویند. شاید بتوان گفت که نورد مهم‌ترین روش شکل دادن به فلزات است. در این روش شمش‌های تولید شده بر اثر عبور از بین غلتک‌های نوردی مختلف بدون آن که ذوب شوند، به شکل‌های مورد نظر تبدیل می‌شوند. دستگاه‌های نورد برحسب تعداد و ترتیب قرار گرفتن غلتک‌ها دسته‌بندی می‌شوند. ساده‌ترین نوع آن دارای دو غلتک است که در جهت مخالف هم دوران می‌کنند. بنابراین به جهت نورد مجدد شمش و کم کردن مجدد ضخامت آن باید شمش را به وسیله افراد یا دستگاه به محل اولیه برد و دوباره نورد کرد (شکل ۱-۶-الف). گاهی دستگاه نورد از دو غلتک تشکیل شده که در این‌گونه نوردها جهت دوران غلتک‌ها قابل تغییر است. در این حالت بعد از آن که شمش از بین دو غلتک عبور کرد و ضخامت آن قدری کاهش یافت، دستگاه متوقف و غلتک‌ها قدری به یکدیگر نزدیکتر می‌شوند و در جهت معکوس دوران می‌کنند. شمش نورد شده از طرفی که از دستگاه خارج شده مجدداً وارد

دستگاه نورد می‌شود و این بار ضخامت آن باز هم کمتر می‌شود (شکل ۱-۶-ب).

گاهی به جای دو غلتک از سه غلتک استفاده می‌شود چنانچه در شکل ۱-۶-ج ملاحظه می‌شود غلتک‌های بالایی و پایینی در یک جهت و غلتک وسطی در جهت معکوس دوران می‌کند. بدین ترتیب شمشی که از بین غلتک بالا و وسط عبور می‌کند و خارج می‌شود، توسط یک سیستم ساده پایین آورده می‌شود و این بار به غلتک وسط و پایینی وارد می‌گردد. بدین ترتیب به عوض کردن جهت دوران غلتک‌ها نیازی نیست (برخلاف دستگاه نورد با دو غلتک).


هنگامی که بخواهیم برای نورد از توان کمتری استفاده کیم، باید غلتک‌های با قطر کوچک را به کار برد. اشکال این مسئله آن است که هر قدر قطر غلتک کمتر باشد استحکام و صلابت غلتک کمتر می‌شود. در این حالت باید غلتک‌های کوچک توسط غلتک‌های بزرگتر حمایت شوند، تا انحنا برندارند. ساده‌ترین این نوع نوردها، نوردهای چهار غلتکی است (شکل ۱-۶-د).

برای نورد ورق‌های بسیار نازک با دقت ابعادی بسیار بالا از غلتک‌های با قطر کم استفاده می‌شود. در اینجا نیز به جهت جلوگیری از انحنا برداشتن غلتک‌های کوچک، هر غلتک به وسیله دو غلتک حفظ می‌شود. این دو غلتک نیز خود به وسیله‌ی غلتک دیگر از انحنا برداشتن حفظ می‌شوند. این گونه نوردها به نوردهای مجموعه‌ای معروفند (شکل ۱-۶-ه).

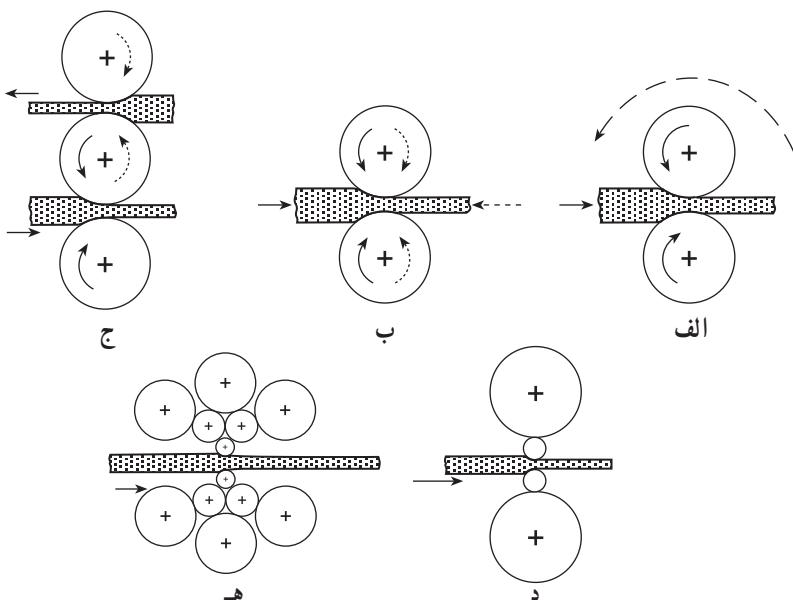

شکل ۱-۶-ا) نوع دستگاه‌های نورد از نظر تعداد و ترتیب قرار گرفتن. (الف) نورد دو غلتکی با یک جهت دوران، (ب) نورد دو غلتکی با سیستم تغییر جهت دوران، (ج) نورد سه غلتکی، (د) نورد چهار غلتکی، (ه) نورد مجموعه‌ای

برای تولید در مقیاس زیاد معمولاً یک سری دستگاه نورد به دنبال هم کار گذاشته می‌شوند. بدین ترتیب ورق با ضخامت زیاد وارد این سری دستگاه‌های نورد مداوم می‌شود و در انتهای ورق با ضخامت کم و با سطح صاف از دستگاه خارج و حلقه می‌شود (شکل ۱-۷).

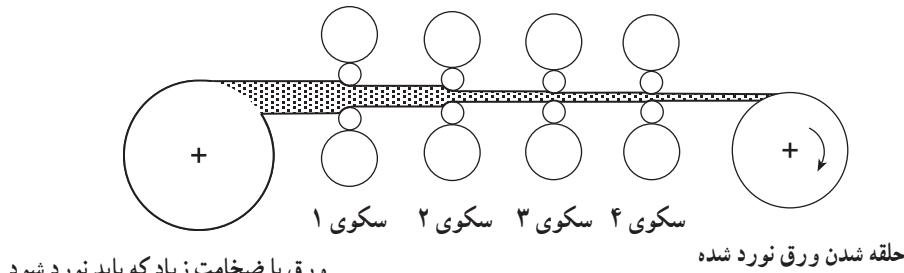


شکل ۱-۷—تصویری شماتیک از نورد تسمه‌ها در یک سیستم نورد مداوم

در کلیه روش‌های نورد، نیروی جلو برندۀ شمش به داخل دستگاه نورد، ناشی از اصطکاک بین غلتک‌ها و شمش است.

عملیات نورد ممکن است به صورت گرم یا سرد انجام شود. برای نورد گرم ابتدا بسته به جنس فلز، شمش‌ها تا دمای نسبتاً بالایی گرم می‌شوند. برای فولادها معمولاً شمش بین  $1000^{\circ}\text{C}$  تا  $1250^{\circ}\text{C}$  گرم می‌شود. اگر داخل شمش خلل و فرج و حفره‌ای وجود داشته باشد معمولاً بر اثر نورد گرم این حفره‌ها حذف می‌شوند و به اصطلاح دو طرف حفره‌ها به هم جوش می‌خورند (مثل جوشکاری مقاومتی). نورد گرم باعث همگن و یکنواخت شدن شمش از نظر ترکیب شیمیایی و افزایش استحکام می‌شود. برای سرعت دادن به عملیات نورد معمولاً از نورد گرم استفاده می‌کنند.

در عملیات نورد سرد، استحکام و سختی فلزات بهبود می‌یابد و سطح تمام شده‌ی مناسبی ایجاد می‌شود. معمولاً نورد سرد آخرین مرحله‌ی عملیات نورد است.

در هنگام نورد علاوه بر این که به طول شمش افزوده می‌شود، عرض آن نیز افزایش می‌یابد. برای این که عرض شمش از یک حد معین بیشتر نشود و حالت قائم بودن گوشه‌ها حفظ گردد، در پیرون دستگاه نورد از سیستم‌های استفاده می‌شود که این مسئله را کنترل کند. در شکل ۱-۸ دستگاه نورد دوغلتکی مجهر به سیستم معکوس شدن جهت دوران با غلتک‌های  $16^{\circ}$  در حال نورد گرم شمش به عرض  $16^{\circ}$  اینچ نشان داده است که از طرفین به وسیله‌ی تجهیزاتی، از عرض شدن و گرد شدن گوشه‌ها جلوگیری به عمل می‌آید.

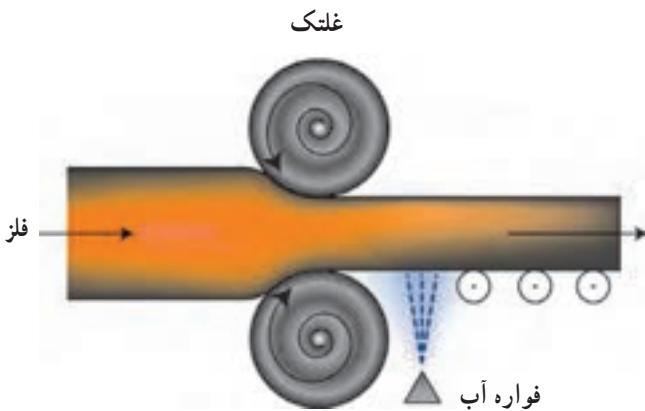


شکل ۸— دستگاه نورد ۱۶۰ اینچی کارخانه Homestead که بوسیلهٔ محافظه‌های شمش از طرفین کنترل می‌شود تا عریض نشود و گوشه‌های آن قائم بماند.

از روش نورد فقط برای تولید ورق استفاده نمی‌شود. با این روش انواع میل‌گردها، چهار پهلوها، نبی‌ها، تیرآهن‌ها و شکل‌هایی از این قبیل را می‌توان تهییه کرد.

در شکل ۹—الف مراحل مختلف برای تولید یک تیرآهن دیده می‌شود. در مرحله‌ی اول یک شمش با مقطع مستطیل وارد دستگاه نورد می‌شود و در عبور دوم در وسط شمش از طرفین شیاری عمیق شکل داده می‌شود. به تدریج با عبور مکرر شمش از بین غلتک‌های نورد شکل تیرآهن


ایجاد می‌شود. در مراحل میانی و انتهایی شمش کاملاً حالت اولیه خود را از دست می‌دهد و تیرآهن تولید می‌شود. در شکل ۱-۹-ب همین مراحل برای تولید یک نبشی ارائه شده است.

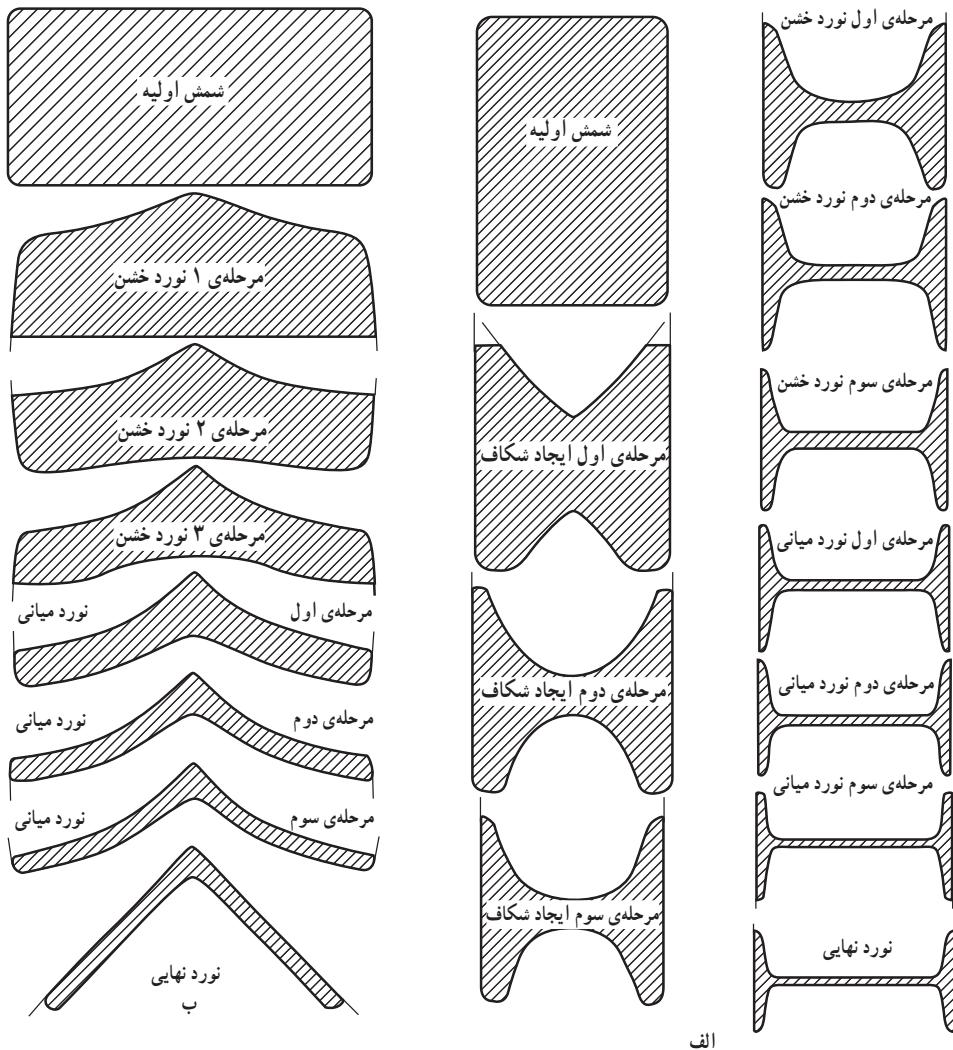

شکل ۱-۹- مراحل مختلف نورد برای تولید (الف) تیرآهن، (ب) نبشی.

در شکل ۱-۱۰ چگونگی شکل دادن و ایجاد شیار در سطوح غلتک‌ها برای تولید یک ریل راه آهن ارائه شده است. برای تولید ریل از یک دستگاه نورد سه غلتکی استفاده شده است. در مرحله‌ی اول با عبور اول شمش از بین دو غلتک بالا و وسطی، مقطعی ذوزنقه‌ای ایجاد می‌شود. در


مرحله‌ی بعدی با عبور این مقطع ذوزنقه‌ای از بین غلتک وسط و پایینی، شمش تقریباً شبیه ریل می‌شود. در مراحل ۳ و بالاخره در پایان مرحله‌ی چهارم ریل تولید می‌شود.

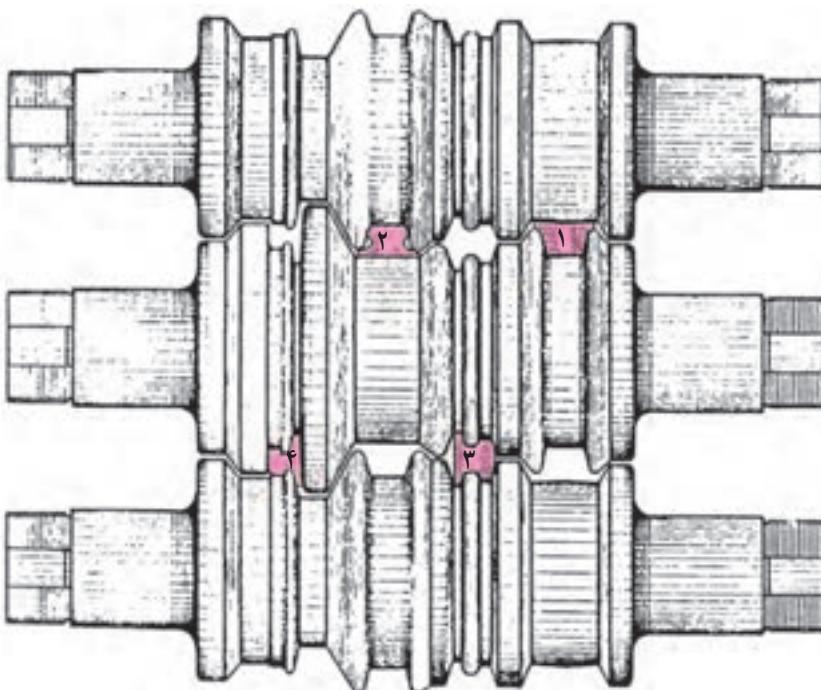

شکل ۱-۱- طرح غلتک‌های سه‌تایی برای تولید یک ریل راه‌آهن

#### ۴-۱- فشارکاری (اکستروژن)


روش فشارکاری نیز یکی دیگر از روش‌های تولید به‌شمار می‌رود. بسیاری از قطعات صنعتی نظیر میله، لوله و اشکال خاص را فقط از این روش می‌توان تهیه کرد. طبق تعریف، فشارکاری فرآیندی است که به‌وسیله آن سطح مقطع بلوکی از فلز بر اثر اعمال فشار کاهش می‌یابد. به‌طور کلی این فرآیند برای تولید میله‌های استوانه‌ای توپر یا توخالی استفاده می‌شود. برای فلزاتی مثل آلومینیم که قابلیت شکل‌پذیری بالاتری دارند می‌توان مقاطع پیچیده‌تری را نیز تولید کرد (شکل ۱-۱۱). چون فشارکاری به نیروی بسیار بالایی نیاز دارد فلزات را معمولاً به صورت گرم فشارکاری می‌کنند تا کار با نیروی کمتری انجام گیرد.

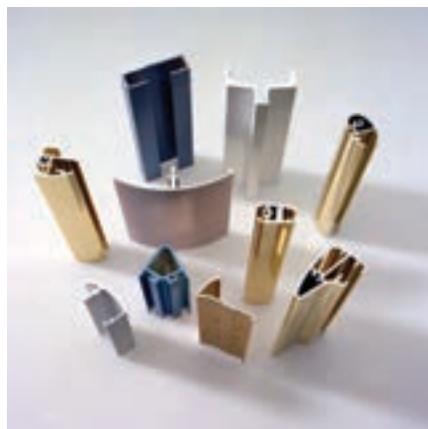

شکل ۱۱-۱- نمونه هایی از قطعات آلومینیمی با شکل های پیچیده که از طریق فشار کاری تهیه شده اند.

بطور کلی دو نوع روش فشار کاری وجود دارد، مستقیم و غیرمستقیم. در شکل ۱۱-۲ این دو روش ارائه شده است. بلوک فلزی در نگهدارنده دستگاه قرار می گیرد و به وسیلهٔ سنبه به آن فشار وارد می شود.


در روش مستقیم شکل ۱۱-۲-الف، در انتهای سنبه یک صفحه قرار می گیرد که از طرف

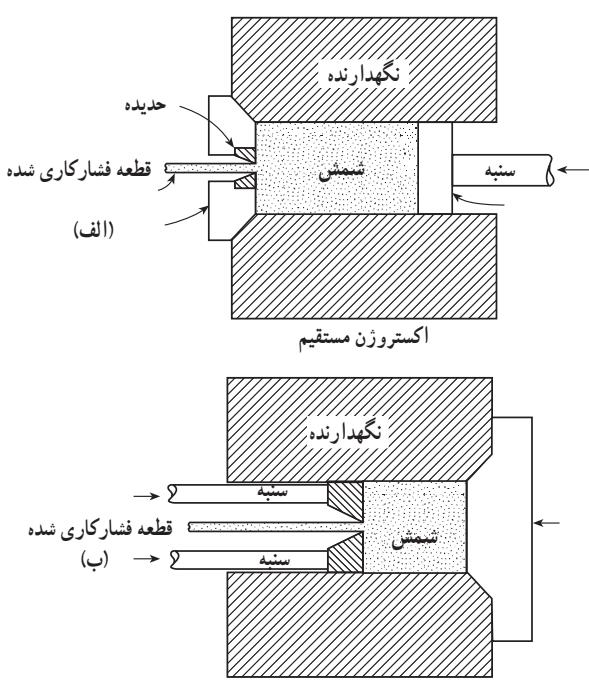

شکل ۱۱-۲- انواع روش های فشار کاری، (الف) مستقیم،  
ب) غیرمستقیم

دیگر با بلوک در تماس است. بر اثر اعمال فشار فلز جامد گرم از طرف دیگر دستگاه خارج می شود. مقطع میله‌ی خروجی به شکل حدیده بستگی دارد. اگر دایره باشد، میل گرد تولید می شود. اگر مقطع حدیده مربع شکل باشد، چهار پهلو تولید می گردد. گاهی حدیده دارای چند خروجی است، در این صورت به طور همزمان چند میله تولید می شود. در روش فشار کاری غیرمستقیم (شکل ۱۱-۲- ب) سنبه و قطعه در جهت مخالف حرکت می کنند. در این روش سنبه توانایی است و سنبه به حدیده که متحرک است فشار وارد می کند.

با روش فشارکاری و با استفاده از وسایل مدرن می‌توان انواع لوله‌ها را با دقت بالای تولید کرد. برای این کار یک ماندرل<sup>۱</sup> به انتهای سنبه‌ی پرس متصل می‌شود. ماندرل بر اثر اعمال فشار ابتدا از داخل بلوک فلزی عبور می‌کند و از سوراخ حديده خارج می‌گردد (شکل ۱۳-۱). البته گاهی از بلوک‌های سوراخ‌دار استفاده می‌شود، که در این صورت، این مرحله حذف می‌شود. پس از این با اعمال فشار به شمش یا بلوک، فلز از فضای خالی بین ماندرل و حديده به بیرون راه پیدا می‌کند (شکل ۱۳-۱-ب).

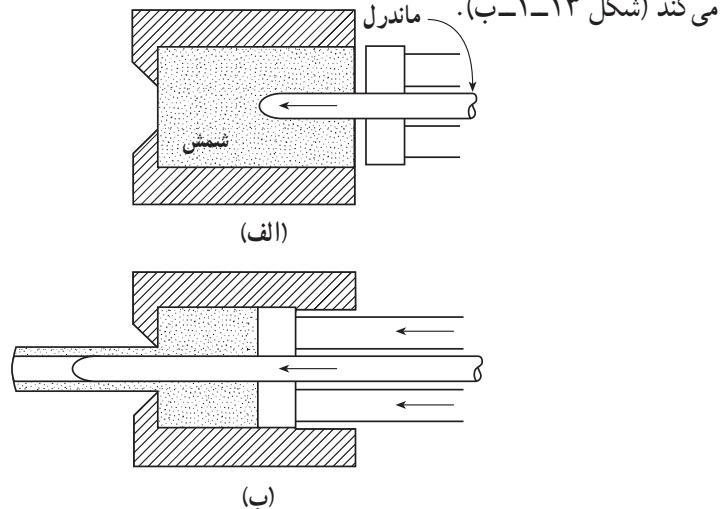

شکل ۱۳-۱-۱. فشارکاری لوله‌ها، (الف) مرحله‌ی سوراخ کردن شمش یا بلوک، (ب) فشارکاری لوله

## ۱-۵- پتک کاری (آهنگری<sup>۲</sup>)

پتک کاری قدیمی‌ترین روش شکل دادن به فلزات محسوب می‌شود. در این روش معمولاً قطعه‌ای استوانه‌ای یا مکعب مستطیل از فلز به نام لقمه را تا دمای بالایی گرم می‌کنند. سپس با قرار دادن قطعه‌ی گداخته شده بر روی سنдан و وارد کردن ضربات چکش با پتک، آن را به شکل موردنظر شکل می‌دهند. در قطعات پتک کاری شده، استحکام زیادی به دست می‌آید. به طور کلی قطعاتی که به روش پتک کاری تهیه می‌شوند نسبت به قطعات تهیه شده از روش‌های دیگر کیفیت بهتری دارند. از دیگر مزایای این روش نداشتن دورریز و ضایعات در تولید است. بنابراین، در مصرف مواد اولیه صرفه‌جویی می‌شود. از معایب اصلی این روش می‌توان از دقت ابعادی کم و


<sup>۱</sup>- ماندرل میله‌ای است که برای شکل دادن فضای داخلی لوله و بروفیل در فشارکاری به کار می‌رود.

<sup>۲</sup>- چون در قدیم به منظور ساخت ابزارآلات و وسایلی نظیر داس، شمشیر و سیبر عمل پتک کاری بیشتر بر روی قطعات آهن صورت می‌گرفته، لذا این روش به آهنگری نیز معروف است، گرچه پتک کاری خاص فلزات آهنی نیست.

نامرغوب بودن سطح قطعه‌ی به دست آمده نام برد.

هر فلزی را نمی‌توان تحت عملیات پتک کاری قرار داد. بعضی از فلزات ترد هستند و بر اثر حرارت دادن نیز تردی آن‌ها کمتر نمی‌شود و چنانچه تحت عملیات پتک کاری قرار گیرند بر اثر ضربات چکش یا پتک، ترک می‌خورند و غیرقابل استفاده می‌شوند. مثال بارز این گونه فلزات چدن‌ها هستند. برای پتک کاری قطعات بزرگتر نیروی دست کافی نیست بنابراین برای وارد کردن ضربه به فلزات گداخته از ماشین‌های پرس و چکش‌های ماشینی استفاده می‌شود (شکل ۱۴-۱). این نوع ماشین‌ها از نوع مکانیکی، پنوماتیکی (که با نیروی هوای فشرده کار می‌کنند) یا هیدرولیکی هستند. کار با این ماشین‌ها اقتصادی است. ولی عیب آن‌ها ایجاد ارتعاش و سر و صدای زیاد است. در شکل ۱۴-۱-ب نمونه‌ای از یک پرس پتک کاری بسیار بزرگ به ظرفیت  $50\text{ تن}$  دیده می‌شود که برای پتک کاری قطعات بسیار سنگین به کار گرفته می‌شود. در ساختمان این پرس بیش از سه میلیون کیلوگرم فولاد به کار رفته است.

چکش ماشینی فنری

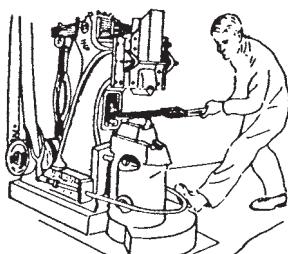

(الف)


چکش ماشینی پنوماتیکی



(ب)

شکل ۱۴-۱-الف-دو نمونه از ماشین‌های پرس یا چکش‌های پنوماتیکی و فنری. ب-نمونه‌ای واقعی از یک پرس پتک کاری بسیار قوی  $50000$  تنی می‌باشد. آنچه در شکل دیده می‌شود فقط آن قسمتی از پرس است که در بالای زمین واقع شده است. حجمی مساوی همین حجم در زیرزمین قرار گرفته است.


در شکل ۱-۱۵ دو نمونه از قطعات تهیه شده به روش پتک کاری ارائه شده است. در شکل ۱-۱۵-الف ملاحظه می‌شود که برای تهیه یک قالب فولادی با استفاده از پرس‌های پتک کاری در چهار مرحله چگونه می‌گرد به قالب تبدیل شده است. برای تهیه ی قطعه صنعتی دیگری دیده می‌شود که به چه طرقی با استفاده از یک لقمه‌ی مکعب مستطیل شکل، چنین قطعه‌ای تولید شده است (شکل ۱-۱۵-ب).

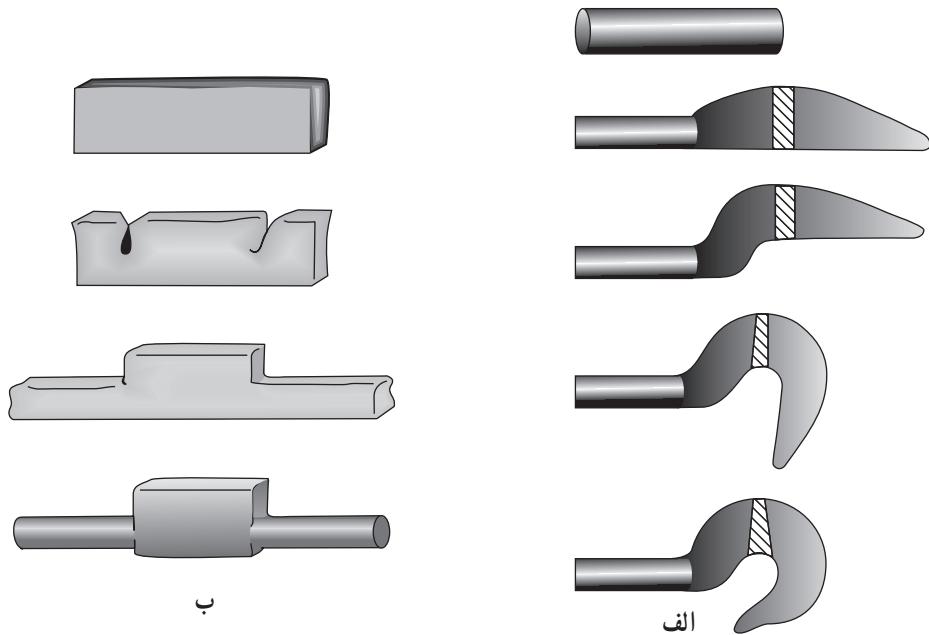

شکل ۱-۱۵-۱- مرحله تهیه دو قطعه به روش پتک کاری که بدون استفاده از قالب تهیه می‌شوند.

در مواردی که تعداد قطعات پتک کاری زیاد باشد معمولاً از قالب استفاده می‌شود. برای تأمین نیروی لازم نیز از پرس‌های آهنگری استفاده می‌کنند. در شکل ۱-۱۶ چند نمونه از قطعات تهیه شده به وسیله‌ی پتک کاری با استفاده از قالب دیده می‌شود. برای تولید قطعه‌ی ۱-۱۶-الف، ابتدا می‌گردی به قطر و ارتفاع ۴ و ۶ اینچ بربده می‌شود. سپس در حالت گداخته در قالب قرار می‌گیرد و با یک ضربه پرس به شکل مورد نظر تبدیل می‌شود.

برای تولید قطعه شکل ۱-۱۶-ب ابتدا لقمه‌هایی استوانه‌ای با قطر و ارتفاع ۳ و ۷ اینچ تهیه و دو انتهای آن ماشین کاری می‌شود. سپس در حالت گداخته در قالب قرار می‌گیرد و با یک ضربه پرس به شکل قطعه مورد نظر درمی‌آید.

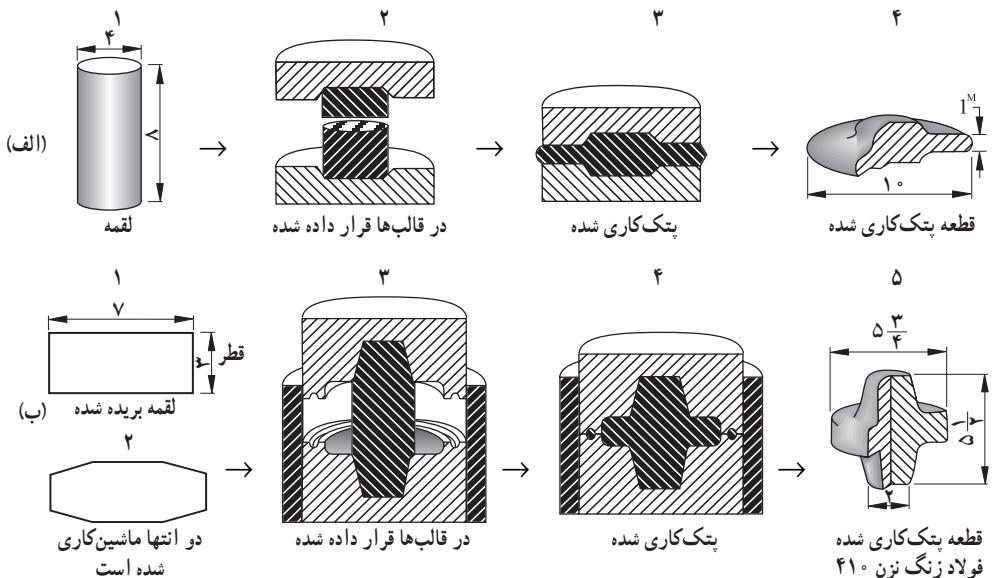

شکل ۱-۱۶-۱- دو نمونه از قطعات که توسط روش پتک کاری، با استفاده از قالب تهیه می شوند.

## ۱-۶- جوشکاری


جوشکاری فرآیندی است که در طی آن دو قطعه فلزی با اعمال حرارت یا در بعضی موارد با اعمال فشار زیاد به هم متصل می شوند. تا قبل از جنگ جهانی اول جوشکاری به عنوان یک روش تولید قابل اعتماد نبود و کمتر در تولید قطعات صنعتی به کار می رفت. زیرا قطعات تهیه شده به روش جوشکاری استحکام کافی نداشت و معمولاً از محل جوش یا از اطراف منطقه جوش ترک می خورد و منهدم می شد. لذا در ساخت قطعات حساس و مهم کمتر به کار گرفته می شد.

با شناخت دقیق تر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فلزات از سال های ۱۹۳۰، جوشکاری به تدریج اهمیت بیشتری پیدا کرد و در جنگ جهانی دوم به طور وسیعی برای اتصال قطعات تانک ها، کشتی ها و هواپیماها به کار رفت. امروزه جوشکاری دیگر به عنوان یک علم مطرح است. (از قدیم جوشکاری به عنوان یک هنر در تهیه زیورآلات به کار گرفته می شد). انواع روش های جوشکاری عبارتند از : جوشکاری ذوبی، جوشکاری فشاری، جوشکاری زر جوش و لحیم کاری.

**۱-۶-۱- جوشکاری ذوبی:** در روش جوشکاری ذوبی با استفاده از جریان الکتریسیته یا حرارت، لبه های دو فلز اصلی و فلز پرکننده را که معمولاً از همان جنس است ذوب و بدین طریق دو قطعه را به هم وصل می کنند.

معمول ترین روش جوشکاری ذوبی با استفاده از جریان الکتریسیته، جوشکاری به روش قوس

الکتریک (الکترود دستی) است. در این روش معمولاً با استفاده از یک ترانسفورماتور، ولتاژ جریان برق شهر را کاهش و به جای آن شدت جریان را افزایش می‌دهند. قطعات اصلی را به یک الکترود متصل کرده و فلز پرکننده را به الکترود دیگر وصل می‌کنند. بر اثر تماس بین دو الکترود تخلیه الکتریکی صورت می‌گیرد و الکترود و لبه‌های قطعات ذوب، به هم متصل می‌شوند. در شکل ۱-۱۷ شمای این فرآیند ارائه شده است.

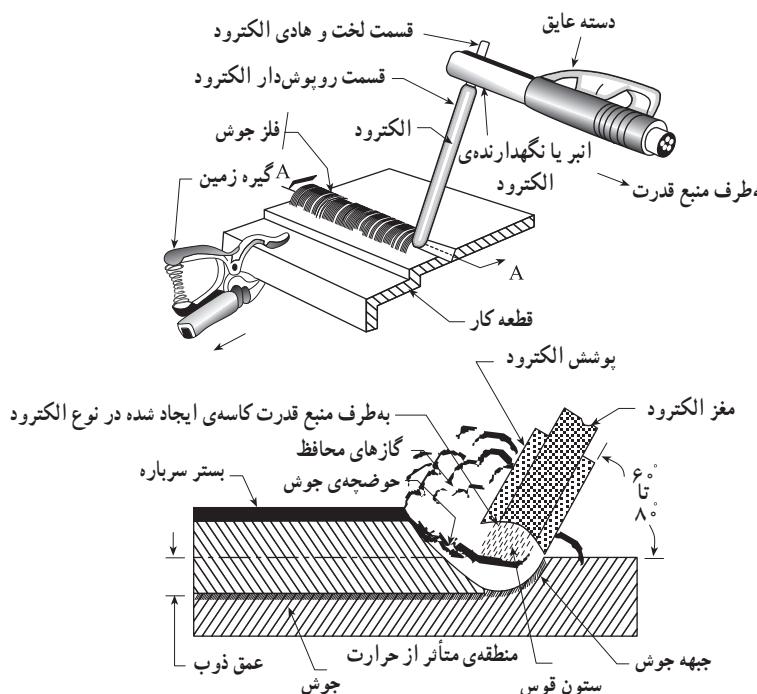

شکل ۱-۱۷—شمای فرآیند جوشکاری قوس الکتریک با الکترود دستی

به محض برقراری قوس درجه حرارتی بین  $5000^{\circ}$  تا  $20000^{\circ}$  درجه‌ی سانتی‌گراد ایجاد می‌شود. این درجه حرارت به قدری زیاد است که در یک لحظه نوک الکترود و قطعات اصلی ذوب می‌شوند. الکترودها معمولاً جنسی مشابه و کیفیت برتری از نظر ترکیب شیمیایی دارند. سطح مفتول‌های الکترود را با موادی پوشش می‌دهند که موجب سهولت جوشکاری، حصول کیفیت عالی از نظر متابولورژیکی و افزایش سرعت جوشکاری می‌شوند.

مزایای این روش عبارتند از :

الف - ارزان بودن وسایل و تجهیزات

ب – قابل حمل و نقل بودن وسایل و تجهیزات  
معایب آن عبارتند از :

الف – کیفیت جوش به حد بسیار زیادی متأثر از مهارت جوشکار است، زیرا فرآیند ماشینی نیست.

ب – تعویض الکترود در این روش اجتناب ناپذیر است، زیرا طول الکترودها محدود است و در جوشکاری مسیرهای طولانی، اپراتور مجبور است به دفعات کار را متوقف و الکترود را تعویض کند.

جوشکاری اکسی استیلن متداول ترین روش جوشکاری ذوبی با استفاده از حرارت است. در این روش حرارت لازم برای ذوب قطعات و فلز جوش از واکنش شیمیایی سوختن گاز با اکسیژن موجود در هوا تأمین می‌شود. گاز استیلن و اکسیژن از مخزن وارد مشعل می‌شود و توسط شیرهای مربوطه گاز و هوا با نسبت‌های مشخص و با فشار زیاد از نوک مشعل خارج و محترق می‌شوند (شکل ۱-۱۸). حرارت ناشی از سوختن توسط هدایت و تشعشع نیروی جابجایی و تشعشع به قطعه منتقل می‌شود. با تغییر دادن قطر نازل یا نوک مشعل و فشار گازها می‌توان قدرت حرارتی شعله را تغییر داد.



شکل ۱-۱۸ – تکنیک جوشکاری به روش اکسی استیلن

در این روش ابتدا با حرارت دادن دو قطعه در آن‌ها ذوب موضعی ایجاد می‌شود و به هر میزان که مفتول به شعله یا حوضچه مذاب نزدیکتر شود، مقدار بیشتری از مفتول ذوب می‌شود. بدین طریق دو فلز به هم متصل می‌شوند.

روش جوشکاری با گاز در مقایسه با روش قوس الکتریک کندر است، زیرا درجه حرارت شعله بسیار کمتر دمای ناشی از قوس الکتریک است. کندی این روش جزء محدودیت‌های آن به شمار می‌رود.

**۲-۶-۱- جوشکاری فشاری:** در روش جوشکاری فشاری، دو قطعه بر اثر اعمال فشار و حرارت به هم متصل می‌شوند. البته درجه حرارت از نقطه‌ی ذوب فلزات کمتر است<sup>۱</sup> روش جوشکاری مقاومتی به جهت وصل کردن صفحات آهن، متداول‌ترین این روش‌ها به شمار می‌رود. در ساختن کاینت‌های فلزی با استفاده از دستگاه جوشکاری مقاومتی، صفحات نازک آهنه بدون ذوب شدن و فقط بر اثر گرم شدن و اعمال فشار به هم متصل می‌شوند.

**۳-۶-۱- لحیم‌کاری و زرجوش:** در لحیم‌کاری و جوشکاری زرجوش دو قطعه توسط یک پل رابط که از جنس فلز است به هم متصل می‌شوند. این در حالی است که در دو فلز اصلی هیچ‌گونه ذوبی صورت نمی‌گیرد. در لحیم‌کاری مقدار فلز متصل‌کننده بسیار کم است و در حد ترکردن فلز اصلی است.

در جوشکاری به روش زرجوش مقدار فلز اتصال دهنده در حدی است که فضای بین دو قطعه را کاملاً پُر می‌کند. در این روش جوشکاری، جنس فلز اتصال دهنده‌ی با جنس دو قطعه اصلی متفاوت است.

## ۷-۱- متالورژی پودر

متالورژی پودر یکی از روش‌های نوین تولید است. طبق تعریف، متالورژی پودر عبارت است از : تکنولوژی تولید پودر فلزات و آلیاژها و تبدیل این پودر به قطعات مورد استفاده در صنعت.

**۱-۷-۱- مراحل مختلف تولید قطعه به روش متالورژی پودر :**

- مرحله‌ی اول، پودر فلزات و دیگر افزودنی‌ها با نسبت‌های مناسب کاملاً مخلوط می‌شوند (شکل ۱-۱-الف).

- مرحله‌ی دوم، سنبه بالا می‌رود و پودر فلزات به داخل قالب ریخته می‌شود (شکل ۱-۱-ب).


- مرحله‌ی سوم، سنبه پایین می‌آید و پودر در داخل قالب فشرده می‌شود و بر اثر اعمال فشار

شکل قطعه موردنظر ایجاد می‌شود (شکل ۱-۱-ج).

- مرحله‌ی چهارم، قطعه فشرده شده از قالب خارج می‌شود (شکل ۱-۱-د).

۱- در روش جوشکاری فشاری، گاهی بدون اعمال حرارت و فقط بر اثر فشار، دو قطعه فلزی به هم متصل می‌شوند.

- مرحله‌ی پنجم، قطعه تولید شده در کوره حرارت داده می‌شود و بدون آن که در قطعه ذوب صورت گیرد ذرات پودر، کاملاً بهم اتصال می‌یابد و قطعه مستحکم می‌شود به این عمل به اصطلاح زینتر<sup>۱</sup> کردن گویند. در این مرحله درجه حرارت کوره معمولاً  $80^{\circ}\text{C}$  تا  $90^{\circ}\text{C}$  درصد نقطه‌ی ذوب پودر فلزات تشکیل‌دهنده‌ی قطعه است (شکل ۱-۱۹-ه).

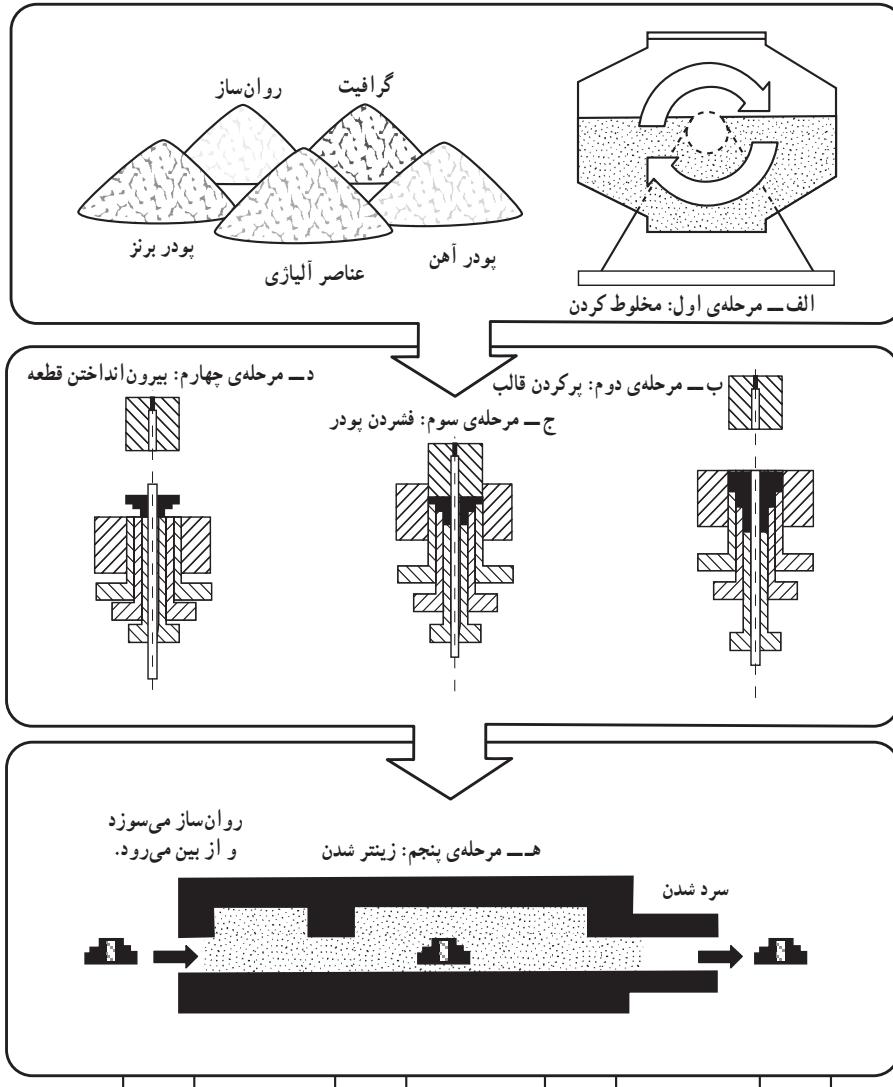

شکل ۱-۱۹- مراحل مختلف تولید قطعه به روش متالورژی پودر

۱- Sintering

در پایان، قطعه تولید شده تحت یک سری عملیات پایانی مثل ماشین کاری یا پرس کاری مجدد به منظور اندازه کردن قطعه قرار می گیرد. بنابراین در این روش باید ابتدا پودر فلزات را تولید کرد.

تهیه پودر فلزات روش های مختلفی دارد که تشریح آن در برنامه ای این کتاب نیست.

امروزه پیشرفت و توسعه فراوانی در زمینه متالورژی پودر حاصل شده است و این روش طیف وسیعی از صنعت جدید را تحت پوشش خود قرار داده است که برخی از این موارد به شرح زیر هستند :

– ساخت ابزارهای برش و تراش برای کارهایی که میزان سایش در آنها بالا است.

– ساخت فیلامن تنگستنی لامپ های روشنایی.

– ساخت قطعات اتمبیل.

– ساخت قطعات مربوط به لوازم خانگی، مانند ماشین لباسشویی، کمپرسور یخچال و کولر.

– ساخت قطعات مربوط به ماشین های کشاورزی.

در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که هر چند می توان قطعات زیادی را با استفاده از روش متالورژی پودر ساخت، ولی ساخت قطعات از فلزات دیرگذار (با نقطه ذوب بالا) از ویژگی های منحصر به فرد این روش است.

توجه و دقت نظر به مطالبی که به اختصار به آنها اشاره شد، بیانگر این واقعیت است که فرآیندهای اصلی شکل دادن در بسیاری از جنبه ها، مکمل یکدیگر هستند. به عبارت دیگر در صنایع

نمی توان برای یک روش خاص و یا یک نوع از روش های شکل دادن، حق تقدم قائل شد.

در شکل ۱-۲۰ تعدادی از قطعات صنعتی که به روش متالورژی پودر تهیه شده اند نشان داده شده است.



شکل ۱-۲۰- تعدادی از قطعات صنعتی که به روش متالورژی پودر تهیه شده اند.

## ۲-۱-۷-۲- مزایای متالورژی پودر:

- الف - آلیاژ کردن فلزات غیرقابل آلیاژ: بعضی از فلزات و عناصر در حالت مذاب در هم حل نمی‌شوند، لذا پودر آن‌ها را تهیه و با هم مخلوط می‌کنند و به روش متالورژی پودر این قطعات را تهیه می‌کنند. مثل قطعات اتصالات الکتریکی کن tact که از جنس مس و گرافیت ساخته می‌شوند.
- ب - تولید فلزات با نقطه ذوب بسیار بالا: فلزاتی نظیر تنگستن و مولیبدن نقاط ذوب بسیار بالابی دارند (دماهی ذوب تنگستن  $3380^{\circ}\text{C}$  و دماهی ذوب مولیبدن  $2610^{\circ}\text{C}$  است). بنابراین تولید این قطعات به روش ذوب امکان‌پذیر نبوده یا بسیار مشکل است، لذا از متالورژی پودر استفاده می‌شود.
- ج - تولید قطعات متشکل از فلزات و غیرفلزات: در ساخت بعضی از قطعات باید ترکیبی از فلزات و غیرفلزات را به کار برد، که از روش‌های ذوب نمی‌توان این قطعات را تهیه کرد. لذا از این روش استفاده می‌شود، مثل تولید مواد اصطکاکی ساخته شده از مس، آهن و آزبست<sup>۱</sup> که ماده‌ای غیرفلزی و نسوز است.
- د - ساخت قطعات متخلخل: بسیاری از قطعات مثل یاتاقان‌ها یا صافی‌ها الزاماً باید به صورت متخلخل ساخته شوند. در مورد یاتاقان‌ها با افزودن قدری روغن به یاتاقان، روغن از خلل و فرج آن کاملاً نفوذ می‌کند و محل دوران محور کاملاً روغنکاری می‌شود. در شکل ۲-۲۱ تصویر تعدادی صافی دیده می‌شود.



شکل ۲-۲۱- تعدادی صافی فلزی که به روش متالورژی پودر تهیه شده‌اند.


## ۱-۸- ماشین کاری

ماشین کاری نیز یکی دیگر از روش‌های تولید است. در این روش معمولاً قطعاتی از فلز به شکل‌های ساده‌ای مثل میل‌گرد یا صفحات فلزی و از این قبیل، با روش‌های متفاوتی برآده برداری می‌شوند و به شکل دقیق قطعه مورد نظر درمی‌آیند. در تولید بیشتر قطعات صنعتی، بعد از آنکه قطعه به روش‌های مختلف ریخته‌گری، نورد، پتک کاری، جوشکاری و... تولید می‌شود، در مرحله‌ی آخر برای ایجاد سطوح صاف و با دقت بالا بر روی آن‌ها ماشین کاری انجام می‌شود.

مهم‌ترین مسئله در ماشین کاری، قابلیت ماشین کاری فلزات و آلیاژها است. منظور از قابلیت ماشین کاری سهولت در تراش فلزات است. با انجام عملیاتی در جهت بهبود خواص فلزات و بالا بردن استحکام و سختی آن‌ها معمولاً قابلیت ماشین کاری قطعات کاهش می‌یابد.

قطعات صنعتی دارای سطوح صاف، استوانه‌ای، مخروطی یا با انحنا هستند. لذا به تناسب باید از ماشین‌های مناسب استفاده کرد. متداول‌ترین ماشین‌های ماشین کاری عبارتند از دستگاه دریل، فرز، ماشین تراش و صفحه تراش (شکل ۱-۲۲).

برای برآده برداری به وسیله ماشین‌های ابزار سه حرکت اصلی برش، پیشروی و تنظیم بار مورد لزوم است. بدین معنی که برای تراش یک قطعه ابتدا یا باید قطعه حرکت کند، مثل ماشین تراش؛ یا ابزار برش حرکت کند، مثل حرکت مته در دستگاه دریل، که به آن حرکت اصلی برش گویند. در شکل ۱-۲۲ این حرکت نشان داده شده است.

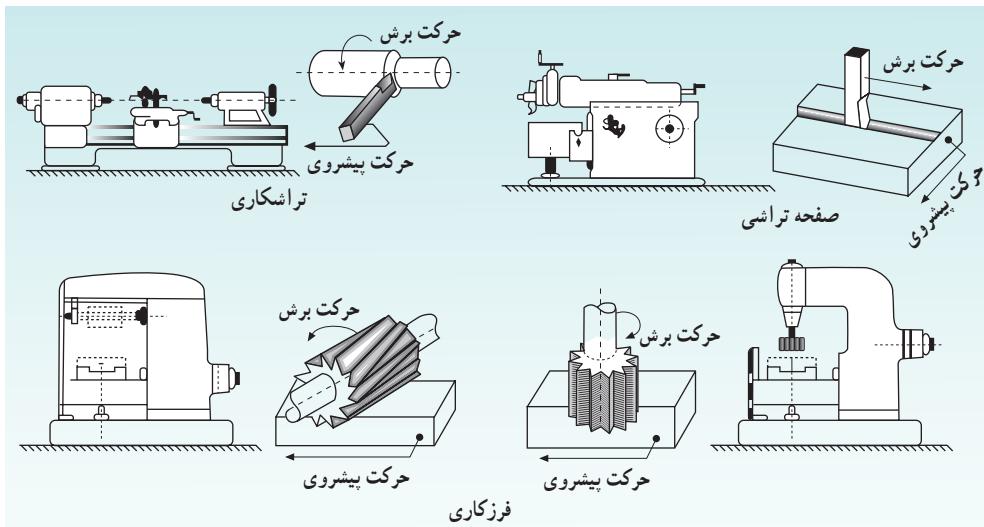

شکل ۱-۲۲- دستگاه‌های تراش، صفحه تراش و فرز. در این شکل حرکت اصلی برش و پیشروی نشان داده شده است.

برای انجام براده‌برداری باید ابزار برش با سرعت کم و یکنواختی نسبت به قطعه حرکت کند تا عمل براده‌برداری به طور یکنواخت انجام گیرد، به این حرکت پیشروی گفته می‌شود (شکل ۱-۲۲). ماشین‌های ابزار باید مجهر به سیستمی باشند که میزان براده‌برداری را تنظیم کند.

در کلیه عملیات ماشین کاری فلزات، باید از فلز یا وسیله دیگری برای براده‌برداری استفاده کرد که سختی آن به مراتب بیش از سختی فلز تحت ماشین کاری باشد. به این ابزار، ابزار سایش گویند. انتخاب ابزار سایش از محدودیت‌های بزرگ این صنعت به شمار می‌رود و باعث بروز اشکالات عمده‌ای می‌شود.

جنس ابزار سایش معمولاً از فولادهای ابزار با سختی بسیار بالاست. در عین حال، هنگامی که جنس فلز ماشین کاری سخت باشد یا سرعت براده‌برداری زیاد باشد این ابزار سختی خود را از دست می‌دهد و به سرعت کند می‌شود. ابزار سایش امروزه بیشتر به روش متالورژی پودر تهیه می‌شوند. با توجه به گسترش روزافزون تکنولوژی، امروزه روش‌های نوین براده‌برداری الکتریکی و الکترودی ابداع شده است. ولی با وجود این هنوز از صنعت ماشین کاری به عنوان صنعت مادر نمی‌توان نام برد، بلکه فقط در حد یک صنعت تمام‌کننده مطرح است.

## ۱-۹-۱- مزايا و محدوديت‌های روش ریخته‌گری نسبت به سایر روش‌های تولید

در جهان امروز، صنعت ریخته‌گری قسمت بزرگی از اقتصاد یک کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. با مراجعه به آمارهای جهانی تولید قطعات صنعتی، افزایش روزافزون میزان محصولات ریخته‌گری در مقایسه با محصولات ساخته شده از طریق سایر روش‌ها، به خوبی مشهود است. با توجه به گسترش روز افزون این روش تولیدی، در اینجا لازم است تا مژوی مختصر بر مزايا و محدوديٽ‌های توليد قطعات به روش ریخته‌گری صورت گيرد.

۱-۹-۱- مهم‌ترین مزاياي روش ریخته‌گری: پاره‌اي از مزايا ، به عنوان يك ويژگي ذاتي، در فرآيند ریخته‌گری مطرح هستند. اين ويژگي‌ها در مواردي خاص، عامل اصلی در انتخاب روش ریخته‌گری به عنوان يك روش برتر، نسبت به سایر روش‌های شكل دادن به شمار می‌روند، در هر حال، برخی از مزاياي عمه‌ه اين روش عبارتند از :

— امكان ساخت: اجمامي که داراي شكل‌های پيچide داخلی و خارجي هستند، فقط از طریق ریخته‌گری تولید می‌شوند. در نتیجه بسیاري از عملیات دیگر از قبيل ماشین کاری، آهنگری و جوشکاري، که در ساخت قطعاتي همچون سيلندرها، توربين‌ها، پمپ‌ها و نظائر آن‌ها از محدوديٽ‌های

فراوانی برخوردارند، کاهش یافته و یا از بین می‌روند.

– طبیعت فلز: برخی از فلزات بنا به طبیعت متالورژیکی، تنها به روش ریخته گری شکل می‌گیرند و عملیات مکانیکی از قبیل نورد و آهنگری را نمی‌پذیرند. چدن‌ها، نمونه‌ی بارز این قبیل مواد هستند.

### – سهولت و سرعت تولید

– امکان تولید قطعات بسیار بزرگ و بسیار کوچک

– امکان ایجاد خواص مکانیکی لازم، از طریق کنترل ترکیب شیمیایی آلیاژ و یا سرعت سرد کردن آن.

– با توجه به سرعت تولید و هزینه‌های تمام شده، از نظر اقتصادی، قطعات ساخته شده به روش ریخته گری نسبت به سایر روش‌ها مقرن به صرفه‌تر هستند.

**۲-۱-۹** – مهم ترین محدودیت‌های عمدی روش ریخته گری: علی‌رغم مزیت‌های زیادی که به آن‌ها اشاره شد، تولید قطعات به این روش از محدودیت‌هایی نیز برخوردار است که برخی از آن‌ها عبارتند از:

– کافی نبودن دقت: هر چند میزان دقت ابعاد و سطوح در روش‌های مختلف ریخته گری متفاوت است و با پیشرفت روز افزون این صنعت، روش‌هایی ابداع شده‌اند که محصول تولیدی آن‌ها از دقت ابعاد و سطوح بسیار بالایی برخوردار است (روش ریخته گری دقیق) ولی با این وجود، در یک نگرش کلی به طبیعت این فرآیند، کافی نبودن دقت ابعادی در این روش در مقایسه با روشی همچون ماشین کاری به خوبی استنباط می‌شود.

– غیر یکنواختی در خواص مکانیکی: عدم یکنواختی در سرعت سرد شدن قطعات ریختگی که از طبیعت این فرآیند ناشی می‌شود، به غیر یکنواختی ساختار درونی و خواص مکانیکی قطعه منتهی می‌شود.

در هر حال امروزه با توجه به پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه‌های آزمایشگاهی رشته‌ی متالورژی و همچنین پیشرفت و تکامل صنعت ریخته گری و ارتباط دائمی و مؤثر صنایع وابسته از قبیل ماشین کاری و جوشکاری، بسیاری از محدودیت‌های موجود از میان رفته است.

## ۱۰- محصولات ریخته گری

صنعت ریخته گری از نظر تولیدی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود که عبارتند از: ریخته گری

شمش (شمش ریزی) و ریخته‌گری قطعه (شکل ریزی).

همانگونه که قبلًا به آن اشاره شد، شمش‌ها مخصوصاً نیمه تمامی هستند که یا به منظور استفاده در ریخته‌گری (ذوب مجدد) تولید می‌شوند و یا این که برای تهیه قطعات صنعتی از طریق یکی از روش‌های شکل دادن مکانیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دارا بودن ابعادی مناسب از نقطه نظر وزن، انبار کردن و سهولت برش و جدا کردن از ویژگی‌های مهم در ارتباط با شمش‌های ریخته‌گری هستند. در حالی که شمش‌های مناسب برای انجام کار مکانیکی، شکل هندسی معینی داشته و بیشتر در انواع مکعب مستطیل و یا استوانه تولید می‌شوند.

امروزه در ریخته‌گری قطعه از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود که شرح کامل هر یک در فصل ششم و هفتم این کتاب آمده است.

## پرسش‌ها

- ۱- ریخته‌گری را تعریف کنید.
- ۲- نمودار مراحل مختلف ریخته‌گری یک قطعه‌ی فلزی را ترسیم کنید.
- ۳- مهم‌ترین ویژگی‌های دوره‌ی برنز را توضیح دهید.
- ۴- مهم‌ترین ویژگی‌های دوره‌ی آهن را نام ببرید.
- ۵- وضعیت صنعت ریخته‌گری را در دوره‌ی رنسانس بررسی کنید.
- ۶- مهم‌ترین ویژگی‌های ریخته‌گری در دوره‌ی انقلاب صنعتی را توضیح دهید.
- ۷- روش‌های تولید قطعات را نام برد و در مورد آن‌ها مختصراً توضیح دهید.
- ۸- نوردکاری را شرح دهید.
- ۹- فشارکاری (اکسیروزن) را توضیح دهید.
- ۱۰- پتک کاری (آهنگری) را شرح دهید.
- ۱۱- جوشکاری و روش‌های مختلف آن را توضیح دهید.
- ۱۲- متالورژی پودر را شرح دهید.
- ۱۳- ماشینکاری را توضیح دهید.
- ۱۴- مزايا و محدودیت‌های روش ریخته‌گری نسبت به روش‌های دیگر تولید را نام ببرید.