


فصل هفتم

(رسم اجزای ماشین)

می‌توان بسیاری از قطعات ماشین آلات را از پیش و با دقت بسیار خوب ساخت.

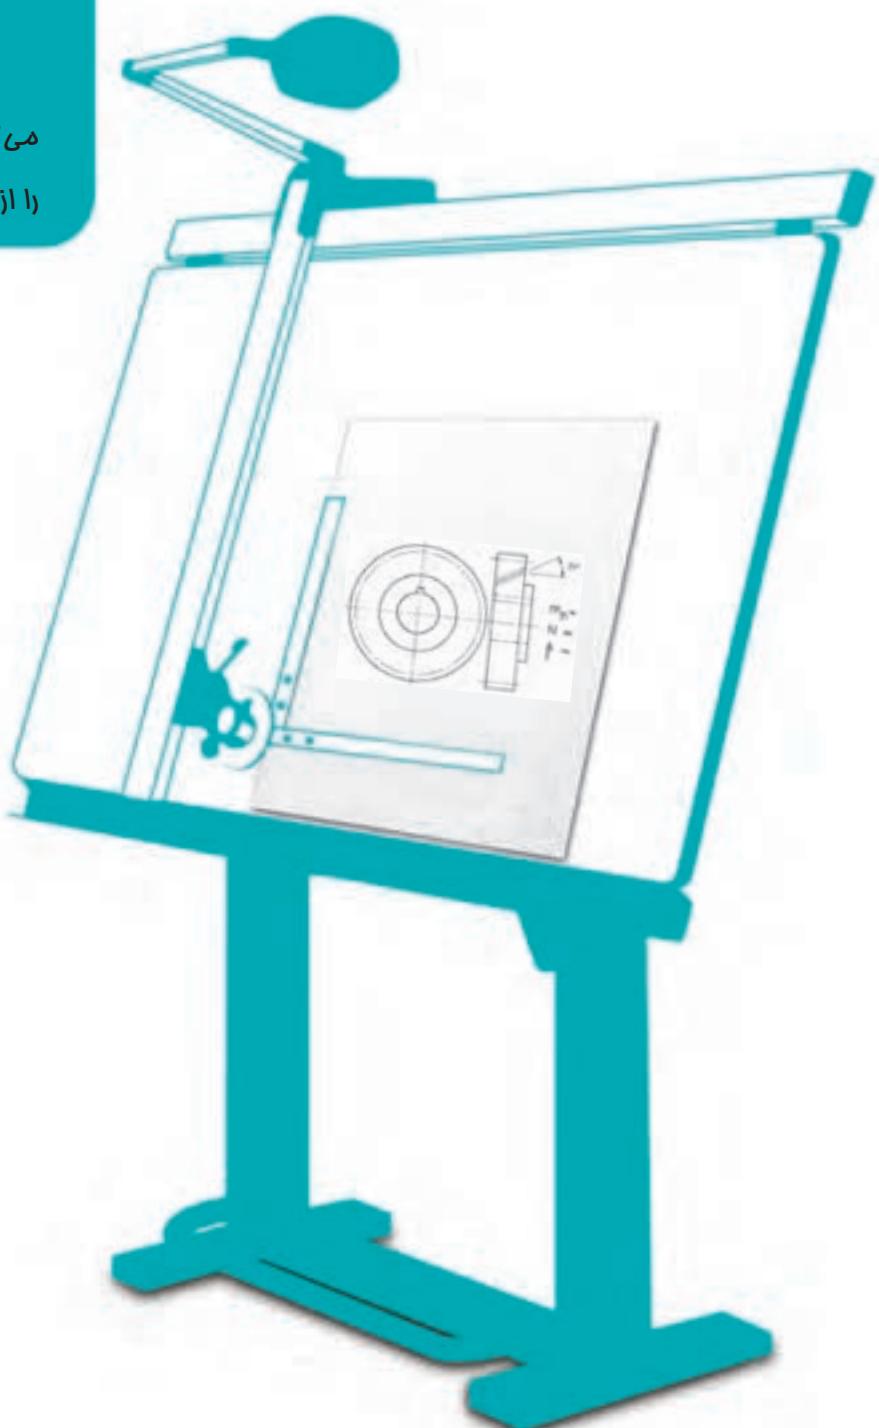

فصل هفتم

رسم اجزاء ماشین^۱

هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از پایان این درس می‌تواند :

۱- اتصالات و انواع آن را نام ببرد.

۲- اجزاء ماشین معروف را نام ببرد.

۳- مشخصات دندانه‌ها را بیان کند.

۴- انواع پیچ را با عالمت اختصاری معرفی کند.

۵- نقشهٔ پیچ و مهرهٔ استاندارد را رسم کند.

۶- نقشهٔ فنر را رسم کند.

۷- بلبرینگ و رولربرینگ را رسم کند.


۸- کاسه نمود را رسم کند.

۹- چرخ دندانه‌ها را رسم کند.

۱-۷- اجزاء ماشین

در نقشه‌کشی، معمولاً به


قطعاتی برخورد می‌شود که برای
ما آشنا هستند. از سوی دیگر، به
دلیل داشتن جزئیات زیاد، ترسیم
نقشهٔ آن‌ها مشکل است. به شکل
۷-۱ نگاه کنید، نمونه‌هایی دیده
می‌شود.

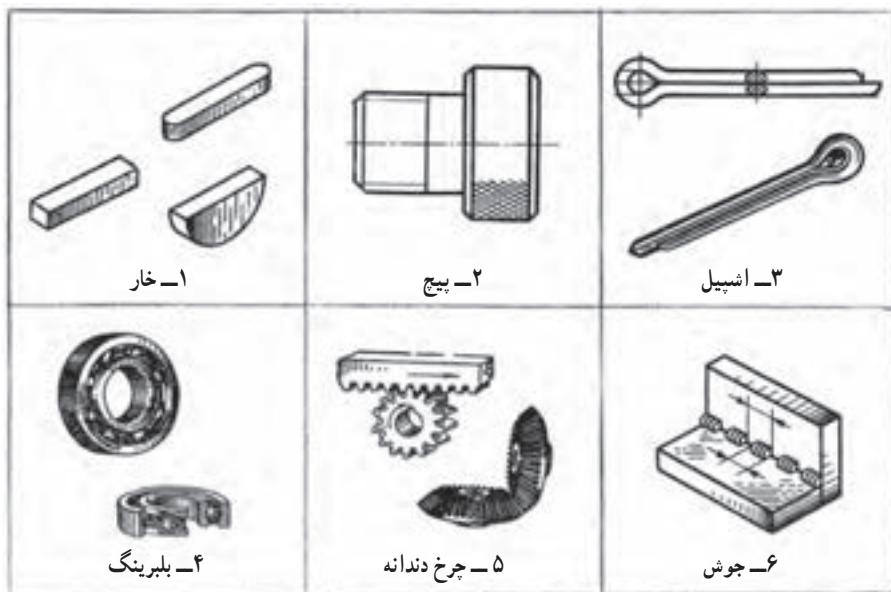

شکل ۱-۷-۱- اجزاء ماشین

تقریباً آنچه که به نام اجزای ماشین می‌شناسیم در این دسته قرار می‌گیرد. در اینجا، اصول و قواعد نقشه‌کشی اجزاء می‌دهد که نقشه‌ها از آن‌چه که باید باشند ساده‌تر رسم شوند. از طرف دیگر این قطعات بیشتر به صورت پیش‌ساخته در بازار موجود و قابل تهیه هستند. پس کارخانه‌های سازنده وسایل و تجهیزات از آن‌ها به صورت آماده استفاده می‌کنند و نیازی به ساختن آن‌ها ندارند. به گفته‌ای کوتاه:

۷-۱-۱-۱ تعریف: اجزای ماشین قطعاتی هستند که دارای شکل ساختمانی آشنا بوده، بیشتر به صورت پیش‌ساخته در بازار موجودند. بنابراین می‌توان آن‌ها را با شکلی ساده در نقشه معرفی کرد. برای نمونه با نگاهی به وسایل انتقال قدرت، بسیاری از این اجزا را می‌بینیم (شکل ۷-۲).

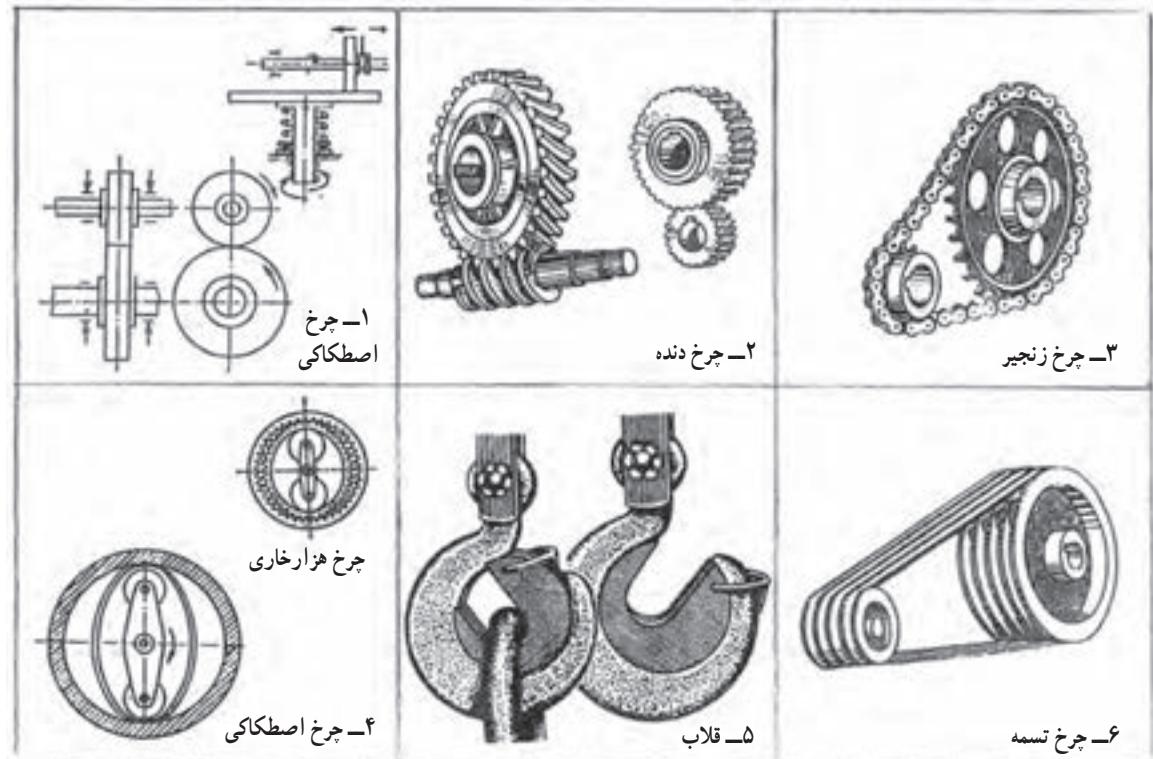

شکل ۷-۲


۷-۲-۱ اتصالات^۱

دستهٔ بزرگی از اجزای ماشین، وسایل اتصال هستند. آن‌ها را با نام اتصالات می‌شناسیم. برای آن که بتوان یک مجموعه مانند گیره، جک، جعبه دنده و... را به وجود آورد، نیاز به این وسایل هست. اتصالات را در دو بخش قرار می‌دهند، جداشدنی و جداشدنی^۲. اگر با برداشتن وسیله اتصال، به خود وسیله یا قطعات آسیب برسد، اتصال جداشدنی است و در غیراین صورت جداشدنی. شکل ۷-۳ موارد آشنا‌تر را در دو بخش نشان می‌دهد.

نکته: گرچه در مواردی مانند جوش، انطباق، چسب و لحیم، واقعاً قطعه اتصال با شکل مشخصی وجود ندارد، ولی معمول است این روش‌ها را هم در همین مبحث قرار دهند.


۱- اتصالات

۲- در مورد اتصالات جداشدنی در مبحث جوش و پرج صحبت می‌شود. ضمناً آنچه که در این درس در مورد اجزای ماشین گفته می‌شود، در حد لازم برای ترسیم است و شرح جزئیات در درس اجزای ماشین ارائه می‌شود.

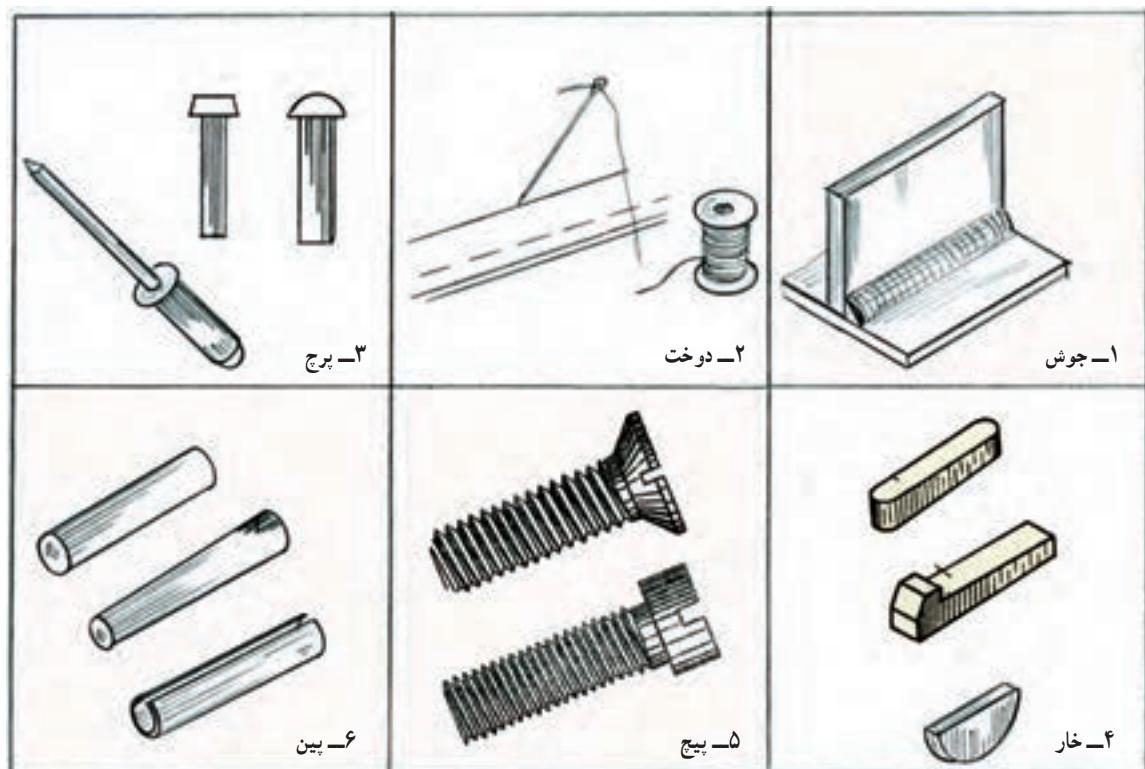


شکل ۷-۳- وسایل برای اتصالات جداشدنی و جداشدنی

در شکل ۷-۴ نمونه‌ای از کاربرد اتصالات موقت (جداشدنی) دیده می‌شود.

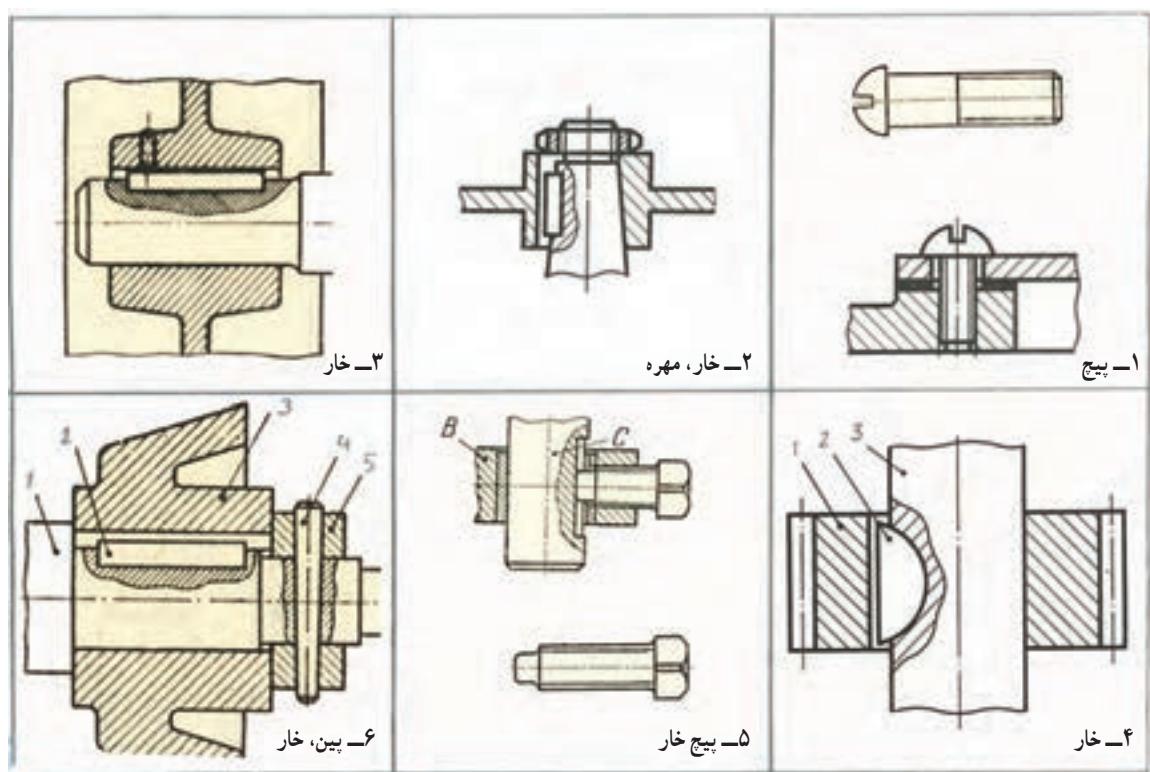

شکل ۷-۴- نمونه‌هایی از اتصالات جداشدنی

در شکل ۷-۵ نمونه‌هایی از کاربرد اتصالات دائمی (جدانشدنی) را بینید.

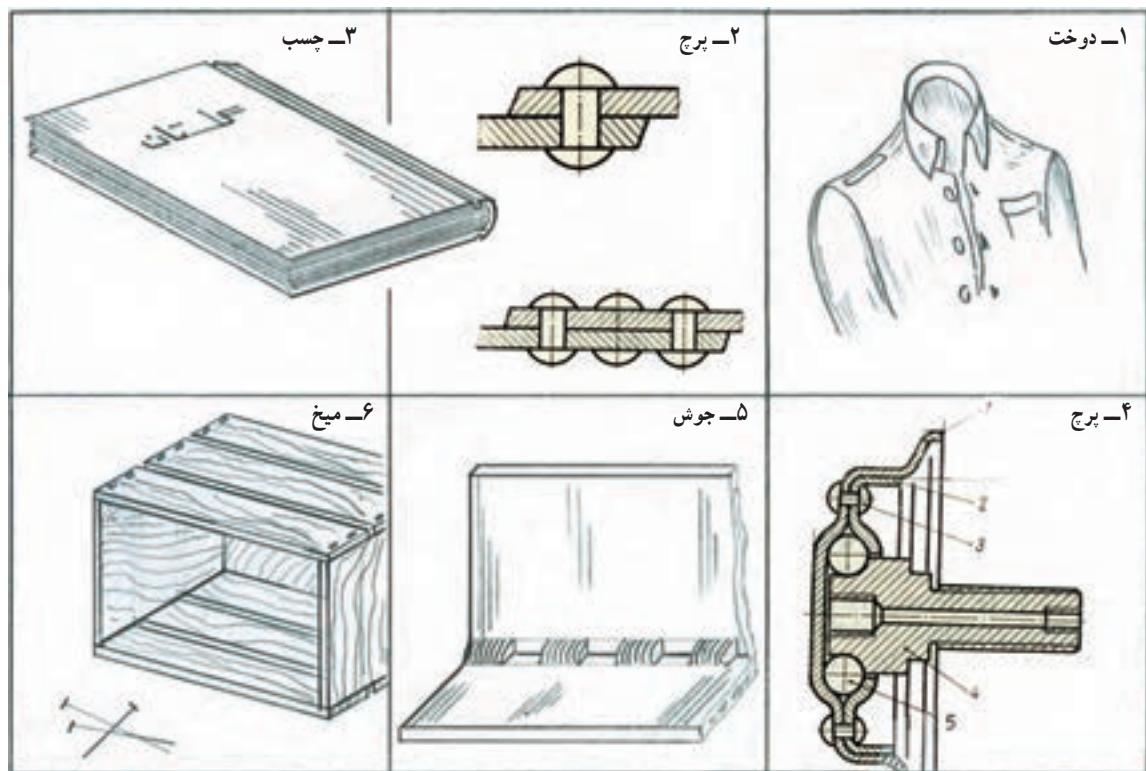


شکل ۷-۵- نمونه‌هایی از اتصالات نشدنی

۷-۲-۱- اجزای دیگر ماشین: افزون بر اتصالات، قطعاتی مانند فنر، چرخ دند، چرخ تسمه، چرخ زنجیر، تسمه، زنجیر، بلبرینگ، کاسه نمدو.... را هم جزء اجزای ماشین می‌دانند.

۷-۳- پیچ و مهره

مهم‌ترین وسیله اتصال جدا شدنی، پیچ و مهره است. با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن، دسته‌بندی و انواعی از آن در جدول ۷-۱ و شکل ۷-۶ داده شده است.

جدول ۱-۷- دسته‌بندی پیچ‌ها

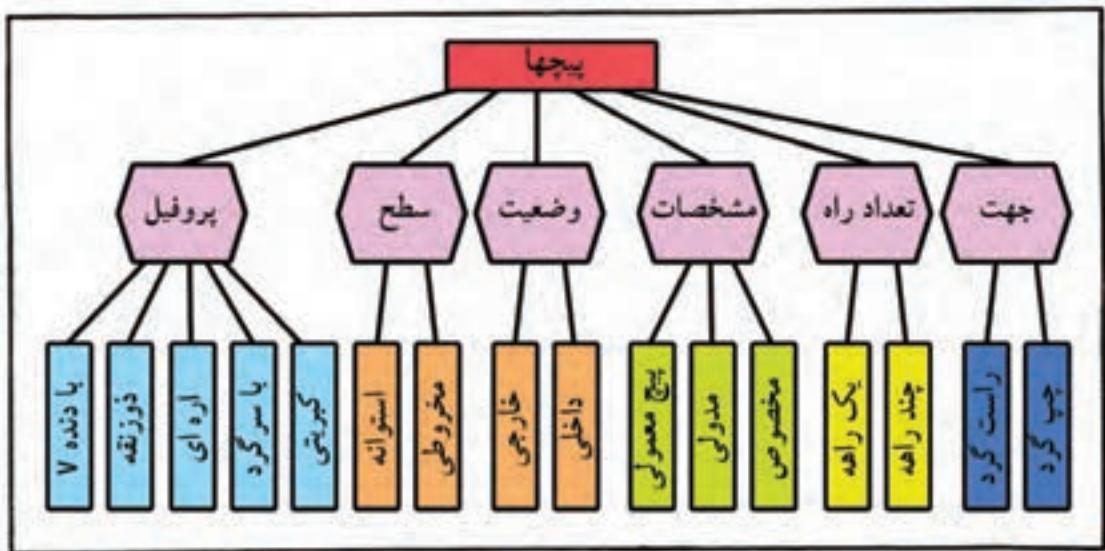

شکل ۶-۷- نمونه‌هایی از انواع پیچ

در جدول ۲-۷، گونه‌های پیچ با نشانه‌های اختصاری معرفی شده‌اند. مقطع یا پروفیل دنده در پیچ‌های اتصال ساده، مثلث است و در پیچ‌های دیگر مانند انتقال قدرت یا لوله شکل‌های دیگر دارد.


جدول ۲-۷- انواع پیچ با نشانه‌های اختصاری و یک نمونه از مشخصات پیچ

بروفیل دنده	نوع پیچ	نمونه‌ای از مشخصات			جهت
		گام	قطر بزرگ میلی‌متر یا اینچ	×	
	منیک دنده درشت "خشن"	M	12		
	منیک طیف	M	12	×	0.75
	پیچ لوله (استوانه‌ای)	G	1½		
	پیچ لوله (مخروط)	R خارجی Rc داخلی	¾ ½		
	دوزنده‌ای ۳۰ درجه	Tr	32	×	۶
	ازمه‌ای	S	50	×	8 LH

Tr24×9-3-LH


علامت پیچ قطر خارجی گام حقیقی تعداد راه چیزگرد

پیچ معمولاً استوانه یا مخروطی است که روی آن به منظور ایجاد درگیری، دندانه‌دار است ولی مهره که یک پیچ داخلی است می‌تواند قطعه‌ای مجرزا باشد یا در بدنه ساخته شود (شکل ۷-۷).

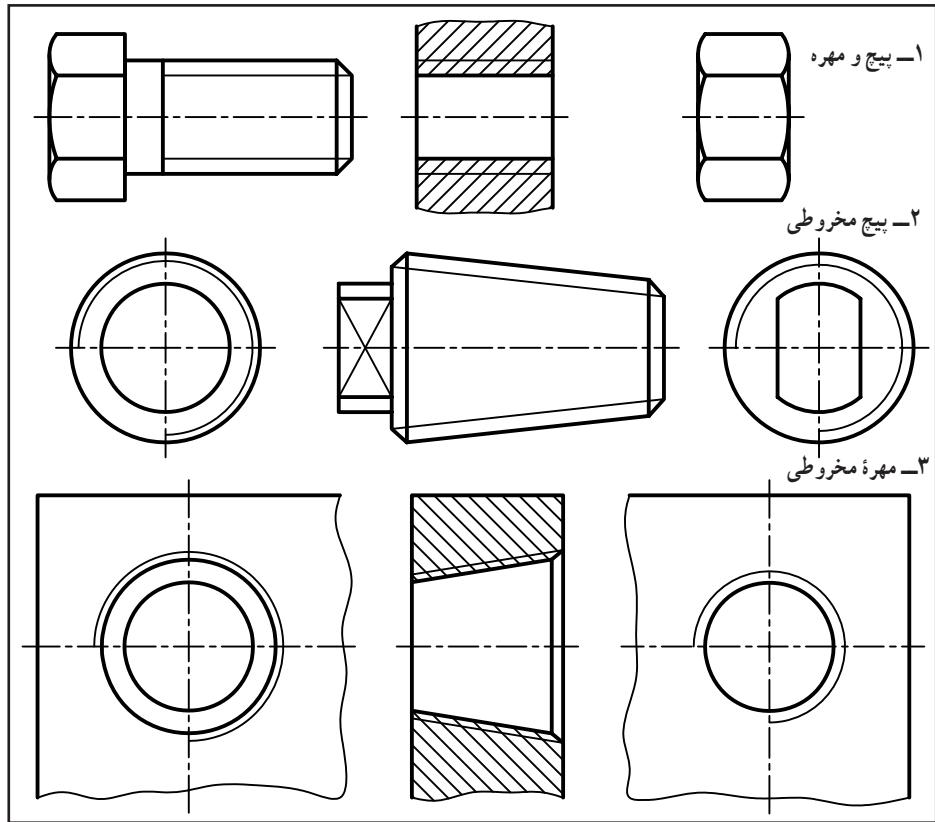

شکل ۷-۷- پیچ ساده و مهره، پیچ مخروطی و مهره در سه نما


۱-۷-۳- پیچ های اتصال : معمولاً برای اتصال دو قطعه با ضخامت کم، از پیچ و مهره استفاده می شود. برای چرخاندن (به منظور بستن یا باز کردن پیچ و مهره) باید برای آنها آچارخور درست کرد. شکل ۸-۷ تعدادی از آچارخورهای آشناتر را معرفی می کند.

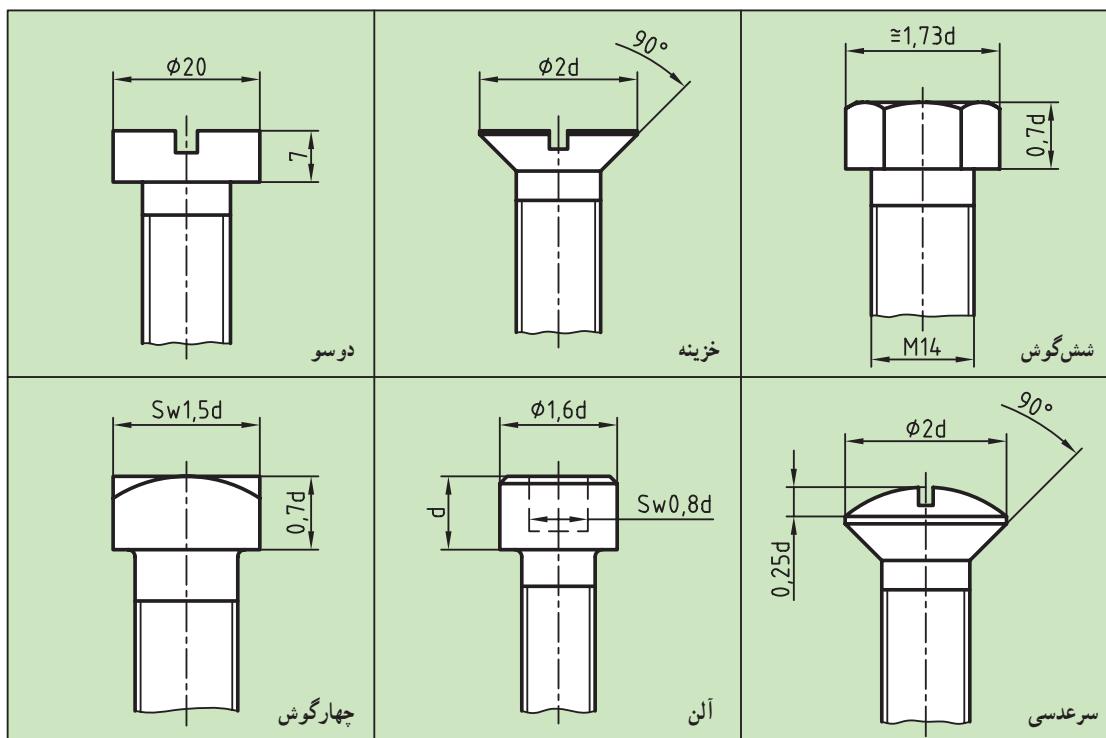

شکل ۸-۷- چندگونه از آچارخورهای آشناتر

۷-۳-۲- پیچ سر شش گوش : آچارخور در این حالت یک شش ضلعی منتظم می باشد. این شکل متداول ترین نوع و دلیل آن هم چرخش زاویه‌ای مناسب آن به کمک آچار است.

اکنون بهتر است ابتدا رسم مهره بررسی شود. شکل ۷-۹ چگونگی رسم یک مهره شش گوش را نشان می دهد.

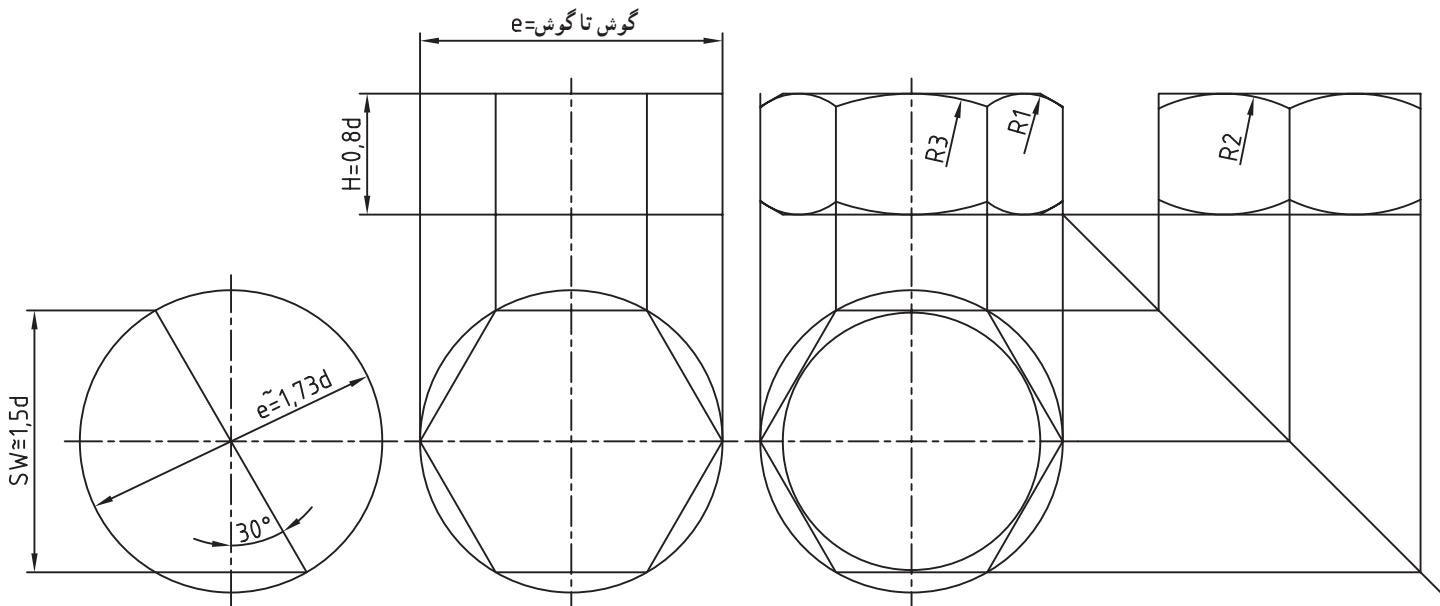

شکل ۷-۹- رسم مهره شش گوش

معلومات، SW^1 یعنی آچارخور و d قطر نامی پیچ است. در این شکل :

$$H = \theta / 8d$$

$$SW^1 \approx 1/5d \pm 1$$

$$e = 1/155 SW$$

$$R_1 \approx \frac{1}{4} e \text{ شعاع کمان کوچک (تقریبی)}$$


$$R_2 \approx \frac{2}{4} e \text{ شعاع کمان متوسط (تقریبی)}$$

$$R_3 \approx \frac{3}{4} e \text{ شعاع کمان بزرگ (دقیق)}$$

نمونه - در مهره M22 داریم : $SW = 33$ ، نقشه را در سه نما رسم و اندازه‌گذاری کنید. شکل ۷-۱۰، ترتیب ترسیم را نشان می دهد.


۱- در برخی نقشه‌ها برای آچارخور حرف S و در برخی حرف W به کار رفته است.

۲- اندازه‌های R_1 ، R_2 ، R_3 و خود e را محاسبه نمی کیم بلکه پس از رسم شش ضلعی به کمک آچارخور، این اندازه‌ها در نمای رو به رو به دست می آیند.

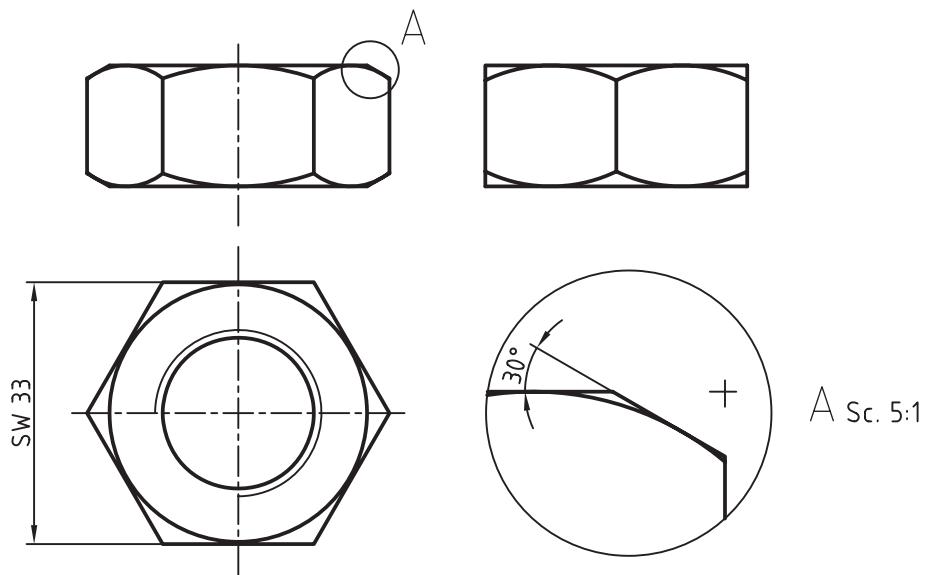


شکل ۷-۱۰ سه نما از مهره M ۲۲ به همراه بزرگنمایی

توجه کنید که مقادیر e یا R و ... مستقیماً از روی شکل به دست می‌آیند و نیاز به هیچ گونه محاسبه‌ای نیست. در شکل ۷-۱۱، مهره به طور کامل و با اندازه‌گذاری دیده می‌شود.
دقت شود که روی نماهای مهره، خط چین گذاشته نمی‌شود.

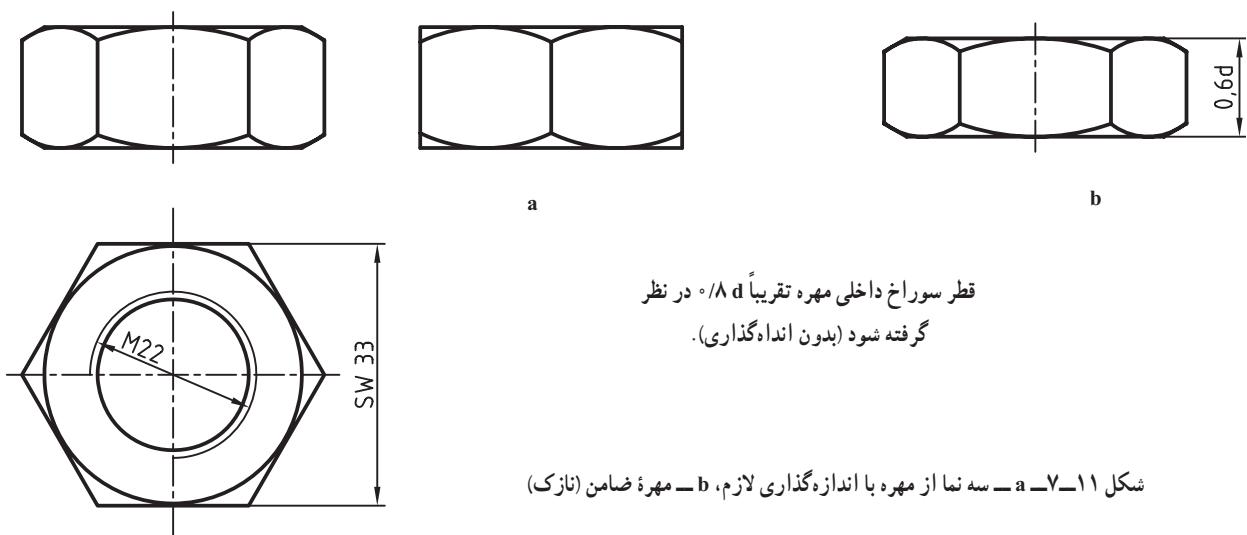

شکل ۷-۱۱ a - سه نما از مهره با اندازه‌گذاری لازم، b - مهره؛ ضامن (نازک)

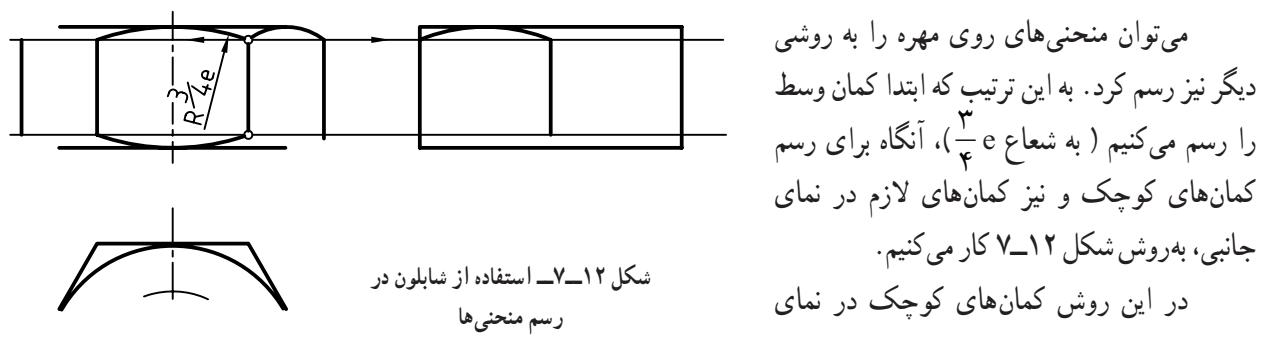


شکل ۷-۱۲ - استفاده از شابلون در رسم منحنی‌ها

می‌توان منحنی‌های روی مهره را به روشی دیگر نیز رسم کرد. به این ترتیب که ابتدا کمان وسط را رسم می‌کنیم (به شعاع $\frac{3}{4}e$)، آنگاه برای رسم کمان‌های کوچک و نیز کمان‌های لازم در نمای جانبی، به روش شکل ۷-۱۲ کار می‌کنیم.

در این روش کمان‌های کوچک در نمای

رو به رو همچنین کمان های جانبی با شابلون دایره رسم می شوند.

۳-۳-۷- رسم پیچ : شرایط رسم آچارخور پیچ مانند مهره است با این تفاوت که پیچ تنها در یک سمت دارای منحنی روی آچارخور می باشد. شکل ۷-۱۳ یک پیچ سرشش گوش را در چهار نما و اندازه گذاری کامل نشان می دهد.

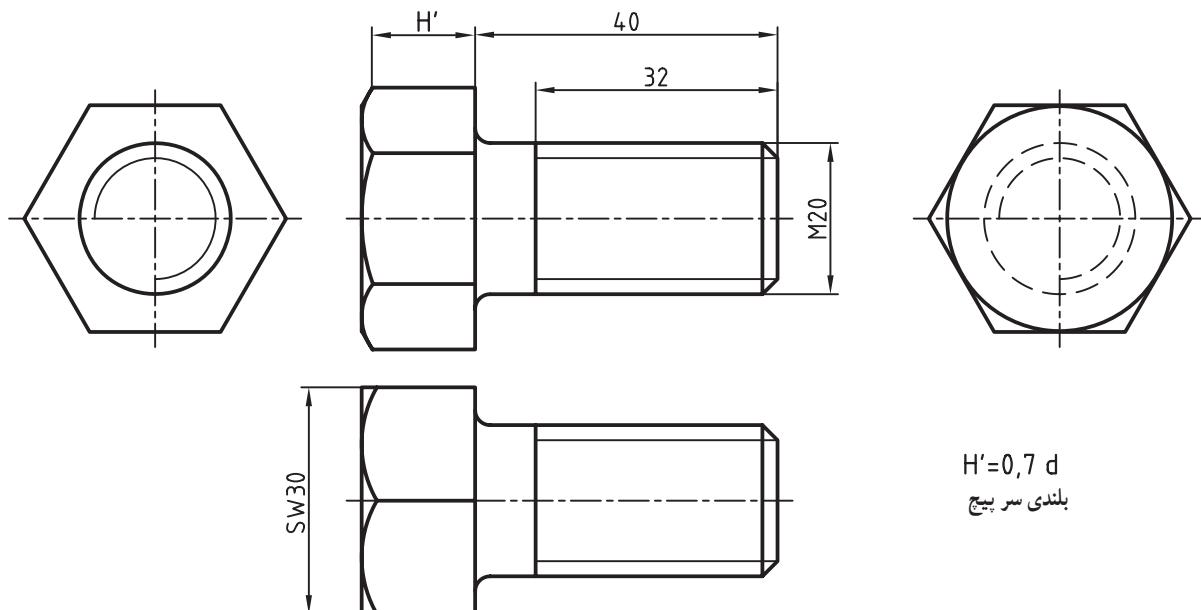

شکل ۷-۱۳- پیچ سرشش گوش در چهار نما

فاصله دو خط نازک نشانه دنده روی پیچ تقریباً $d/8$ ° می باشد.


ارتفاع سرپیچ را $d/7$ ° در نظر می گیرند. پس $H' = d/7$.

۴-۳-۷- پیچ سرچهارگوش : باز هم برای از بین بردن لبه های تیز سرپیچ و درگیری بهتر آچار با آن، لبه های پیچ و مهره پیخ زده می شود که باز هم منحنی هایی به وجود می آید. در آچار خور چهارگوش نیز $SW = 1/5d$ خواهد بود.

نمونه - در یک پیچ $M24$ داریم $SW = 36$.

اگر طول کلی 60 و قسمت دندانه شده 38 باشد. یک نما از آن رسم کنید.


با در نظر گرفتن ضخامت سرپیچ برابر $d/7$ ° و شعاع منحنی $2d$ ، شکل ۷-۱۴ رسم شد.

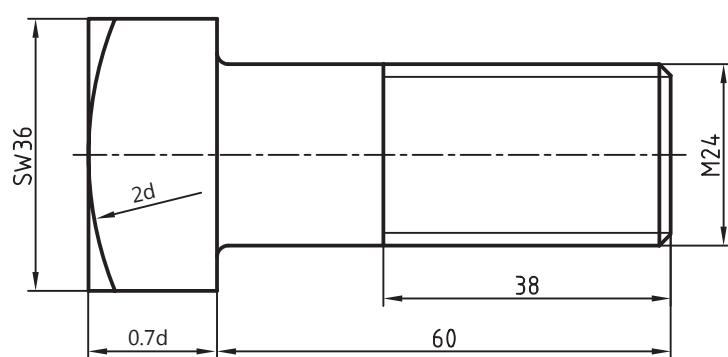

شکل ۷-۱۴- پیچ سرچهارگوش با اندازه گذاری


برای مهره نیز $H = d/8$ در نظر گرفته می شود. شکل ۷-۱۵، مهره چهارگوش را در دو حالت ترسیمی نشان می دهد. مشخصات

دیگر و چگونگی رسم را در شکل ببینید.

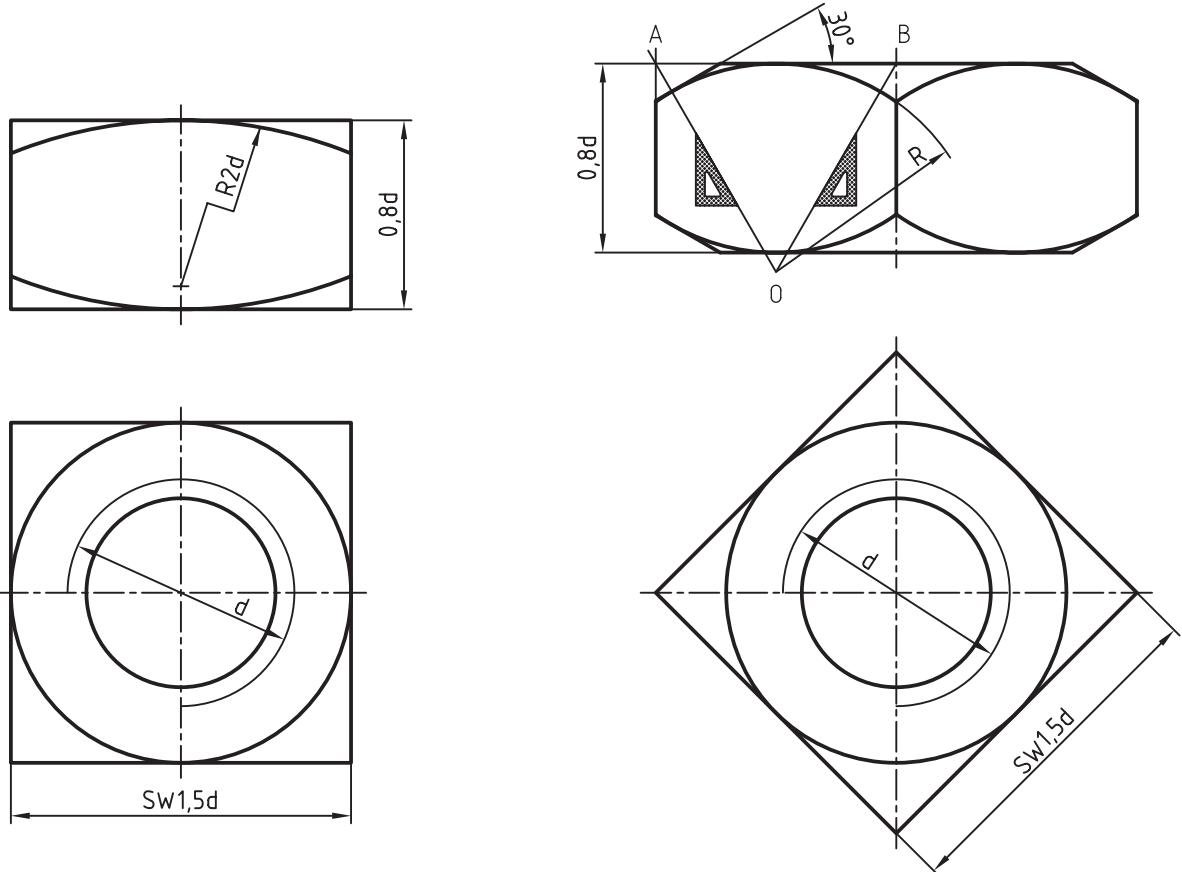

شکل ۷-۱۵ - دو حالت نمایی برای مهرا چهارگوش


چند نوع آچارخور دیگر را در شکل ۷-۱۶ می بینید.

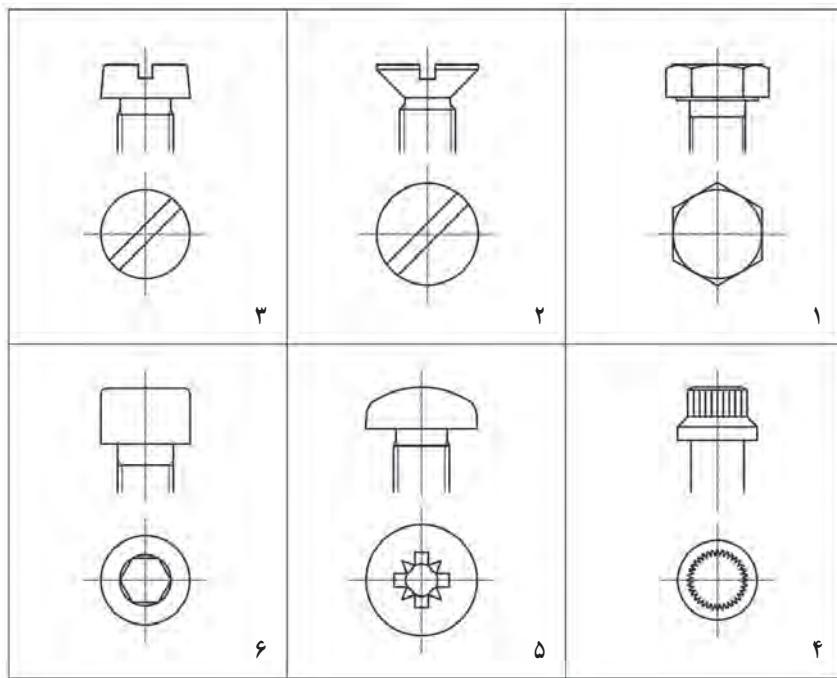

شکل ۷-۱۶

۱-۷-۴ فنر

۱-۷-۴-۱ تعریف: فنر وسیله‌ای است که انرژی مکانیکی را در خود ذخیره می‌کند و در هنگام نیاز آن را پس می‌دهد. پس می‌توان آن را با باتری خودرو مقایسه کرد. به این معنی که با تری انرژی الکتریکی را ذخیره می‌کند و فنر انرژی مکانیکی را. از این خاصیت به صورت‌های گوناگون استفاده می‌شود. شکل ۱۷-۷ نمونه‌های را ارائه می‌کند.

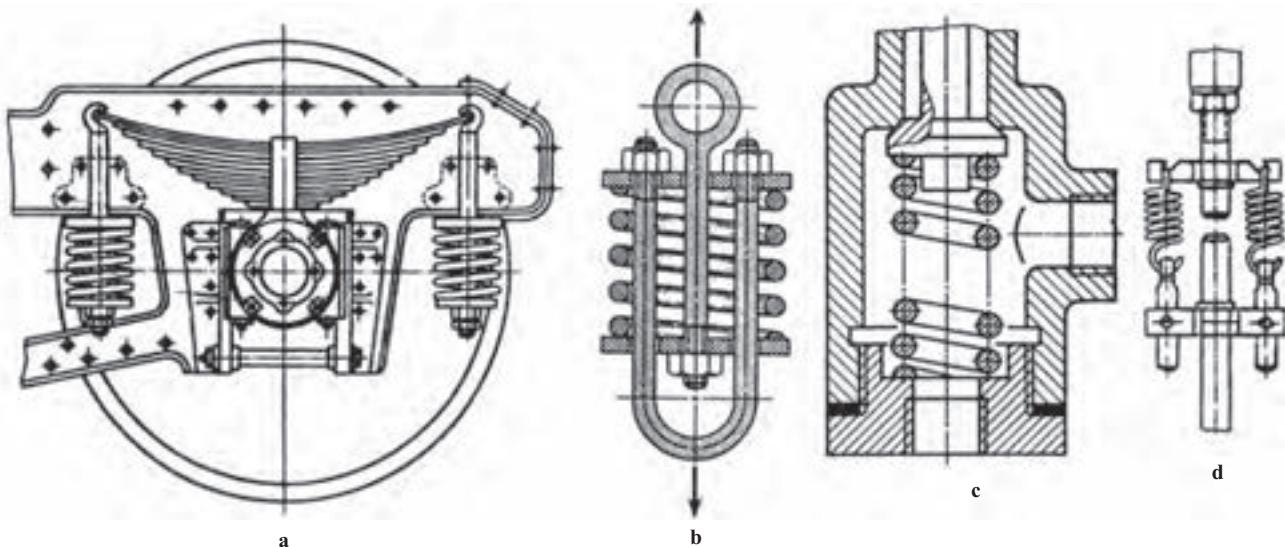

شکل ۱۷-۷- کاربردهایی از فنر

فنرها را می‌توان به صورت‌های گوناگونی دسته‌بندی کرد برای نمونه:

- شکل ظاهری، مانند فنر استوانه‌ای، فنر مخروطی، فنر تخت

- شکل مواد مصرفی، مانند فنر مفتولی، فنر برگی

- جنس، مانند فنر فولادی، فنر برنجی

- چگونگی کاربرد، مانند فنر فشاری، فنر کششی، فنر پیچشی


اینک چگونگی رسم برخی فنرهای مهم‌تر در نقشه.^۱

۱-۷-۴-۲ فنر مارپیچ فشاری با مفتول گرد:

برای فنر چهارگونه نما ممکن است. سه بعدی، نمای ساده،

نمای برش و نمای اختصاری. شکل ۱۸-۷، این چهار

حالت تصویری را برای فنر فشاری نشان می‌دهد.

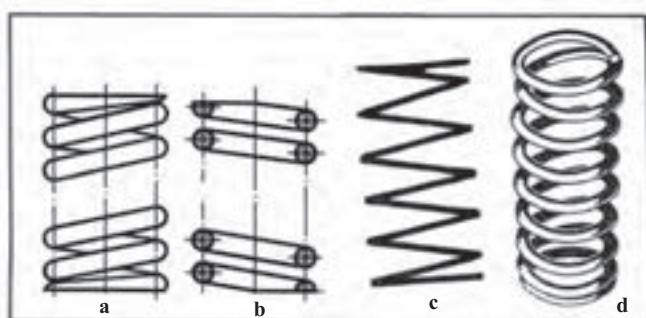


شکل ۱۸-۷- چهار حالت تصویری فنرفشاری

۱- فنر Spring

۲- فنرها و بطرور کلی اجزای ماشین دارای نکته‌های بسیاری هستند که تنها با مراجعه به کاتالوگ می‌توان به آن‌ها رسید. نقشه‌کنن شماره استاندارد و مشخصات دیگر را از طراح دریافت می‌کند.


شکل ۷-۱۹ فنر را در حالت برش معرفی می کند.

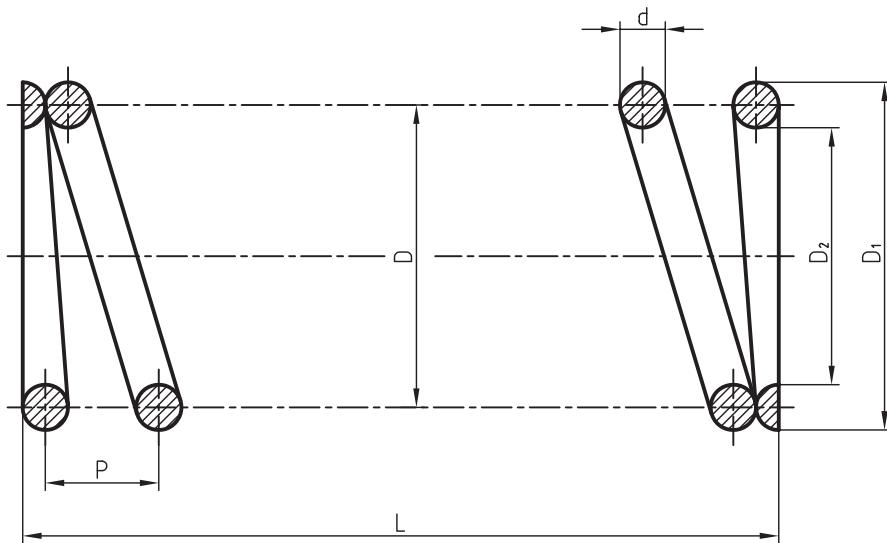

شکل ۷-۱۹

به نکته های زیر توجه کنید :

- بنابر استاندارد، تمام حلقه های فنر رسم نمی شود. در یک حالت معروف، یک و نیم حلقه برای سر و یک و نیم حلقه برای ته فنر کافی است.
- طول کلی فنر در حالت آزاد با حرف L مشخص شده است.
- اگر مقطع مفتول به قدر کافی بزرگ باشد، آن را هاشور می زنیم. در غیر این صورت باید سیاه شود (شکل ۷-۲۰).

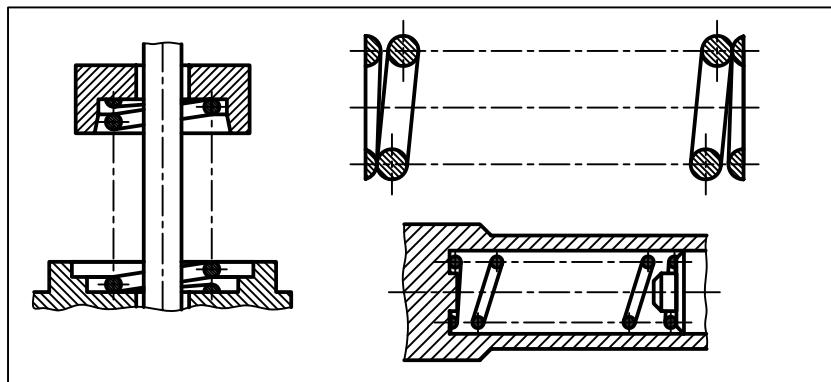


شکل ۷-۲۰

- گام با p، تعداد حلقه کامل با n، قطر خارجی با D_۱، قطر داخلی با D_۲ و قطر متوسط با D مشخص می شود. قطر مفتول فنر هم با d نمایش داده خواهد شد.


- بین L، p، n و d یک رابطه می توان نوشت : $L = n.p + 1/5 d$
در این فنر، بیشترین انرژی، چه موقع ذخیره می شود؟

نمونه: اگر تعداد حلقه کامل یک فنر ۸، قطر مفتول ۶، قدر متوسط 6° ، فنر راست گرد و گام آن ۱۲ باشد، شکل را در برش رسم کنید و اندازه های لازم را روی نقشه بگذارید (شکل ۷-۲۱).

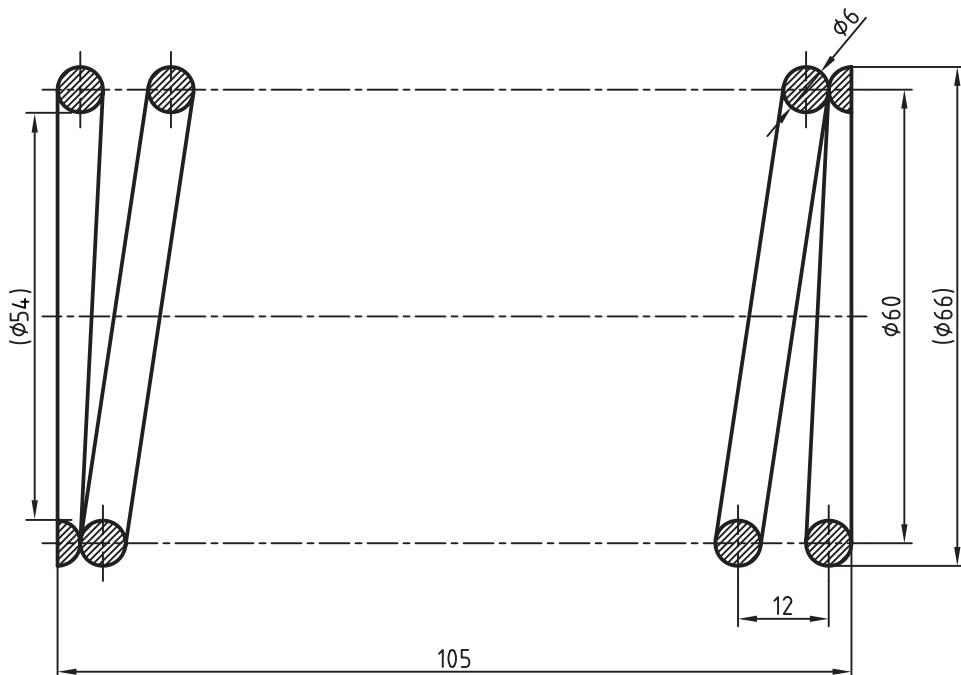


شکل ۷-۲۱

۷-۴-۳- فنر مارپیچ کششی: در حالت آزاد، حلقه های این فنر به هم چسبیده اند. پس باید قلاب هایی برای کشیده شدن و ذخیره انرژی داشته باشد. در شکل ۷-۲۲، چهار حالت تصویری از این فنر دیده می شود.

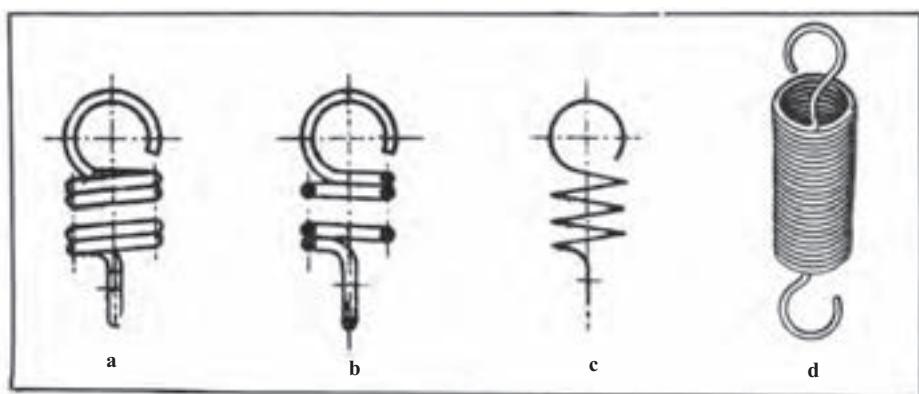

شکل ۷-۲۲- چهار حالت تصویری فنر کششی


در شکل ۷-۲۳، نمونه ای با اندازه گذاری در برش و بدون برش داده شده است.

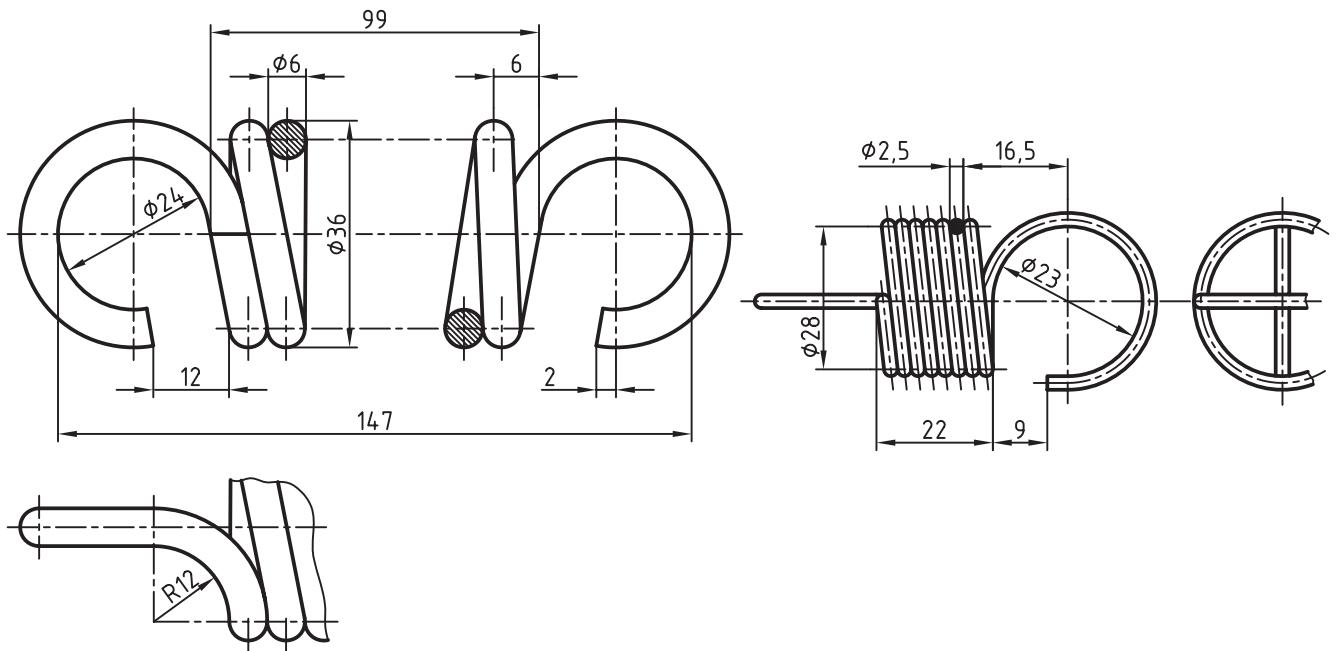

شکل ۷-۲۳- دوگونه نقشه برای فنر کششی

۴-۷-۴- فنر ماربیج پیچشی: حلقه‌ها ممکن است چسبیده یا با فاصله باشند. شکل ۷-۲۴ نمونه‌هایی را با اندازه‌گذاری

نشان می‌دهد.

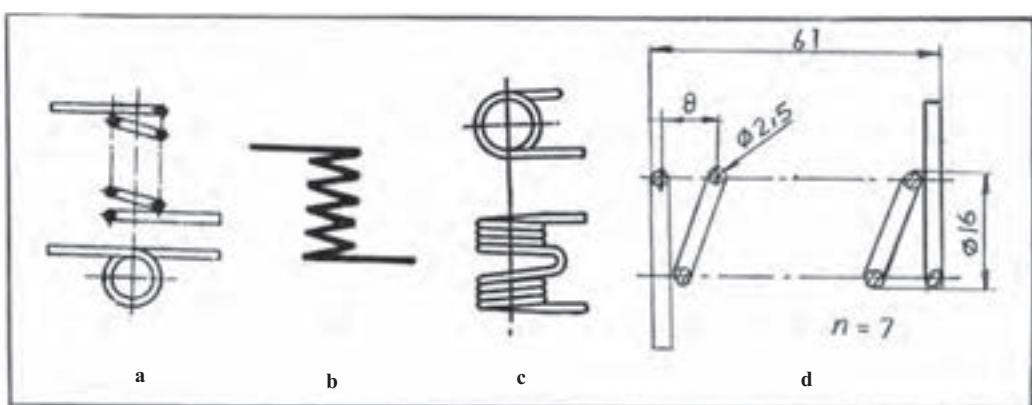

شکل ۷-۲۴- چهار حالت تصویری فنر ماربیج پیچشی

همان طور که می‌دانید، جزئیات دقیق فنرها از کاتالوگ‌هایی که کارخانه‌های سازنده در اختیار می‌گذارند به دست می‌آید.

اینک شکل‌های نقشه‌ای فنرها در جدول‌های ۷-۳ تا ۷-۱۳، طبق استاندارد ISO ۲۱۶۲-۱ می‌آوریم.

جدول ۳-۷- فرهاي ماريچ

	نما	برش	اختصار
فر ماريچ استوانه اي فشاري			
فر ماريچ مخروطي فشاري			

جدول ۴-۷- ترکيب فرهاي ماريچ فشاري

	نما	برش	اختصار
فر دو مخروطي ماريچ فشاري بشكه اي			
فر دو مخروطي ماريچ فشاري كمرباريك			
فر ماريچ دو تايي فشاري			
فر ماريچ استوانه اي فشاري با مقطع مربع			

جدول ۷-۵ - فنر نواری جمع شونده

	نما	برش	اختصار
فنر نواری مارپیچ فشاری			

جدول ۷-۶ - فنر کششی

	نما	برش	اختصار
فنر مارپیچ استوانه‌ای کششی			








جدول ۷-۷ - فنرهای پیچشی

	نما	برش	اختصار
فنر مارپیچ استوانه‌ای پیچشی			

جدول ۷-۸ - فنرهای میله‌ای پیچشی


	نما	اختصار
فنر پیچشی میله‌ای		
فنر نواری پیچشی چند لایه		

جدول ۷-۹ - فنر پولکی یا بل ویل (Belle Ville) یا بشقابی

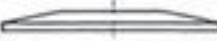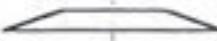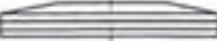
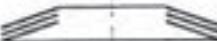
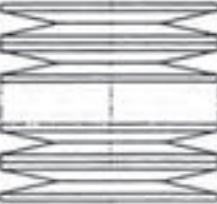
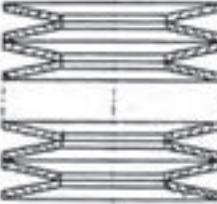
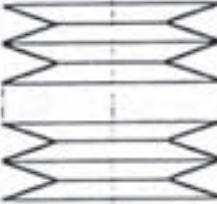
	نما	برش	اختصار
فنر پولکی، فنر بل ویل			
فنر بل ویل تقویت شده			
فنر بل ویل ترکیبی			

نیاز به دانستن این نکته هست که فنر بل ویل در حقیقت پولکی است شبیه واشر گود شده که تنها با یک نوع از آن می‌توان فنرهایی با طول با توانایی دلخواه ساخت. برای جلوگیری از به هم ریختن پولک‌ها باید یک محور (مانند یک لوله) در میان آن قرارداد.

جدول ۷-۱۰ - فنر مارپیچ نواری

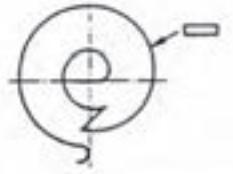	نما	اختصار
فنر مارپیچ نواری یا حلقه‌ونی		

جدول ۱۱-۷- فنر نواری

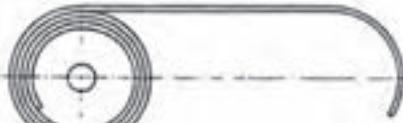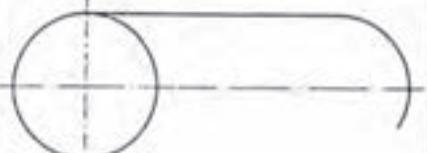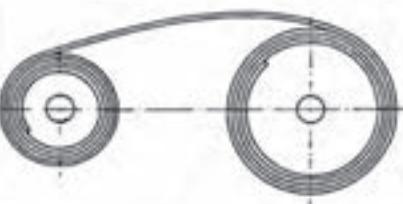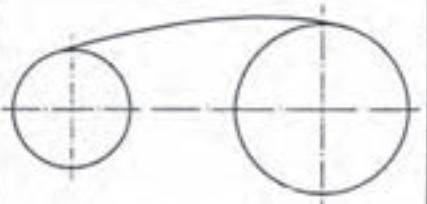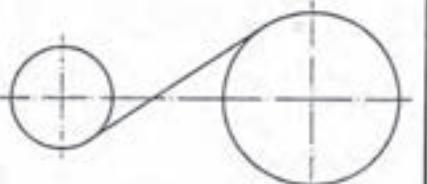	نما	اختصار
فنر نواری باز شده		
فنر نواری دو تایی		
فنر نواری دو تایی معکوس		

جدول ۱۲-۷- فنرهای برگی تخت


	نما	اختصار
فنر برگی		
فنر برگی با چشمی		
فنر برگی با چشمی با فنر کمکی		
فنر برگی با چشمی و فنر کمکی		

جدول ۷-۱۳


	نما	اختصار
فر سهمی گون با چشمی		
فر سهمی گون		
فر سهمی با چشمی		
فر سهمی گون با چشمی و فر کمکی		
فر سهمی گون با چشمی و فر کمکی		

۷-۵- بلبرینگ‌ها^۱

بلبرینگ ساده‌ترین یاتاقان غلتشی با اصطکاک خیلی کم می‌باشد که تا دورهای متوسط‌وبارهای معمولی، به خوبی انجام وظیفه می‌کند. شکل ۷-۲۵ نمونه‌هایی را معرفی می‌کند.

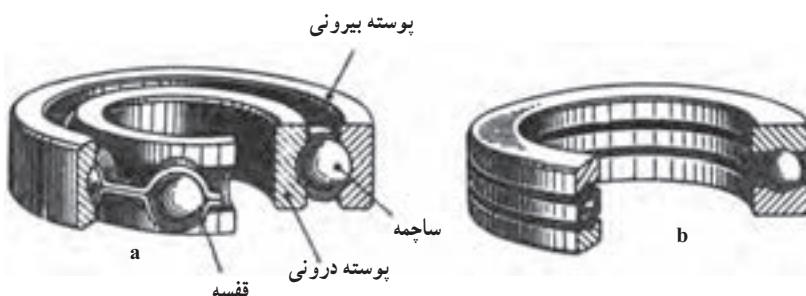

شکل ۷-۲۵ - a - بلبرینگ ساده، b - بلبرینگ کف گرد

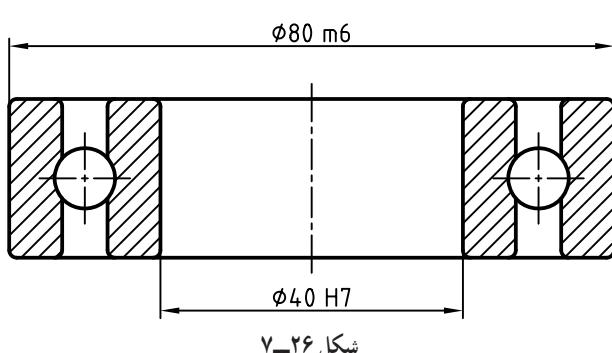


در ساختمان آن‌ها از گوی‌هایی به نام ساقمه استفاده می‌شود. طبق شکل، قسمت‌های اصلی عبارت‌اند از ساقمه، پوسته بیرونی، پوسته درونی و قفسه.

مهم‌ترین اندازه‌های یک بلبرینگ قطر سوراخ موجود در پوسته درونی و قطر پوسته بیرونی است^۲ (شکل ۷-۲۶).

شکل ۷-۲۷ دوسری بلبرینگ اینچی را نشان می‌دهد که در سری a، قطر سوراخ ثابت و قطر بیرونی تغییر می‌کند و در سری b، قطر بیرونی ثابت و قطر سوراخ تغییر کرده است.

۱- بلبرینگ، یاتاقان غلتشی Ball Bearing (یاتاقان ساقمه‌ای).

۲- به نشانه‌های انطباقی داده شده روی شکل دقیقاً توجه کنید! همچنین به جهت هاشور.

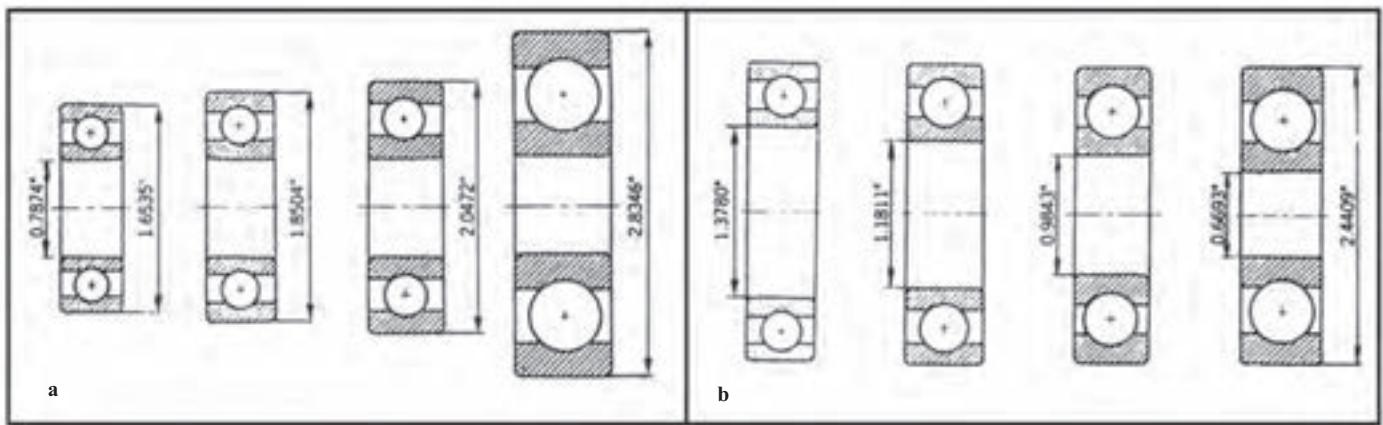

شکل ۷-۲۷-۱۸- قطر درونی ثابت، ۱۹- قطر بیرونی ثابت

هر بلبرینگ با یک کد شناسایی معرفی می‌شود که مربوط به کارخانه سازنده و استاندارد مربوطه است و درج آن در جدول کافی است، مگر طراح مشخصات دیگری را نیز ضروری بداند.^۱ در اینجا باید توجه داشت که هیچ کارخانه‌ای بلبرینگ مصرفی در تجهیزات خود را، نمی‌سازد. پس هرگز نیاز به ترسیم نقشه دقیق آن نیست. اما در نقشه‌های ترکیبی، بلبرینگ هم یکی از اجزا است که باید رسم شود و همان طور که پیش از این گفته شد، شکل ساده کافی خواهد بود.

۷-۵-۱ رسم بلبرینگ : در جدول ۷-۱۴ و ۷-۱۵ بخشی از مشخصات بلبرینگ ساده و کف‌گرد، به اندازه نیاز برای ترسیم داده شده است.^۲

جدول ۷-۱۴-داده‌ها برای رسم بلبرینگ در نقشه


ن شانه	d	D	H	r	F
۶۳۰۰	۱۰	۳۵	۱۱	۱	۱۶
۶۳۰۴	۲۰	۵۲	۱۵	۲	۲۸
۶۳۰۶	۳۰	۷۲	۱۹	۲	۴۳
۶۳۰۸	۴۰	۹۰	۲۳	۲/۵	۵۱/۵

۱- در هر صورت نقشه‌کش مشخصات را از طراح دریافت و در جدول قید می‌کند.


۲- برخی از مشخصات داده نشده را خودتان با رعایت تناسب در نظر بگیرید.

جدول ۷-۱۵-داده های برای رسم بلبرینگ کف گرد در نقشه

تشانه	d	D	d'	r	H
۵۱۲۰۲	۱۵	۳۲	۱۷	۱	۱۲
۵۱۲۰۴	۲۰	۴۰	۲۲	۱	۱۴
۵۱۲۰۵	۳۰	۵۲	۳۲	۱	۱۶
۵۱۲۰۸	۴۰	۶۸	۴۲	۱/۵	۱۹

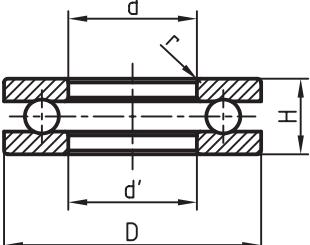


برای نمونه، قطر درونی و ضخامت و قطر بیرونی برای بلبرینگ شماره ۶۳۰۴ به ترتیب برابر ۱۵، ۲۰ و ۵۲ می باشد. در کنار جدول های یک نمونه از بلبرینگ ساده و یک نمونه از بلبرینگ کف گرد داده شده است. جهت هاشور در پوسته ها یکسان است.^۱ در شکل ۷-۲۸، a و b دو نمونه از کاربرد بلبرینگ ها در نقشه های ترکیبی دیده می شود. مجموعه یک بلبرینگ یک قطعه محاسب و با یک شماره مشخص می شود.

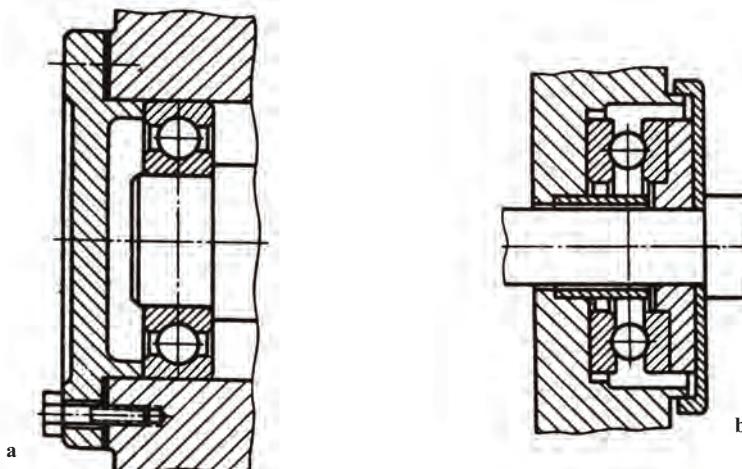

شکل ۷-۲۸- نمونه های کاربردی، a- بلبرینگ ساده، b- کف گرد

۷-۶- یاتاقان غلتکی


اگر در ساخت یاتاقان از غلتک استوانه ای یا مخروطی یا بشکه ای و.... استفاده شود، آن را غلتکی می گویند. این گونه یاتاقان ها برای تحمل نیروهای بیشتر مناسب هستند. شکل ۷-۲۹ مجموعه ای از غلتک ها را نشان می دهد.

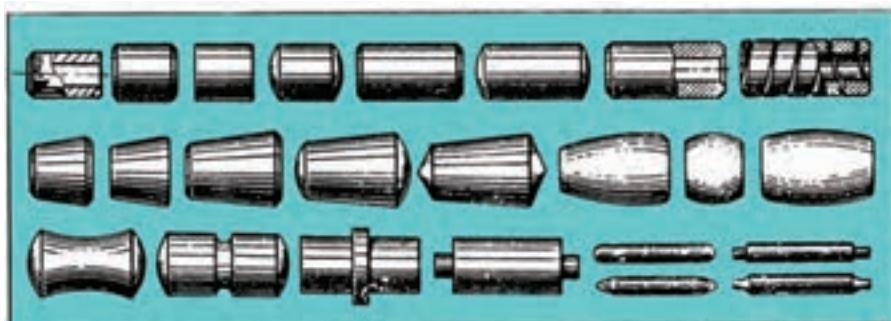

شکل ۷-۲۹- گروهی از غلتک های به کاربرده شده در رولر برینگ ها


۱- جهت مخالف هم غلط نیست ولی بهتر است که همواره جهت هاشور یکی باشد.

به این یاتاقان‌ها، رولربرینگ^۱ هم می‌گویند. شکل ۷-۳ دو نمونه از آن‌ها را نشان می‌دهد.

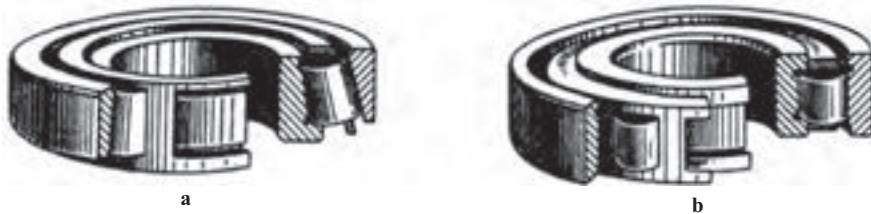

شکل ۷-۳-a-رولربرینگ مخروطی، b-رولربرینگ معمولی

در شکل ۷-۳۱ برخی مشخصات برای رسم یک رولربرینگ مخروطی دیده می‌شود.

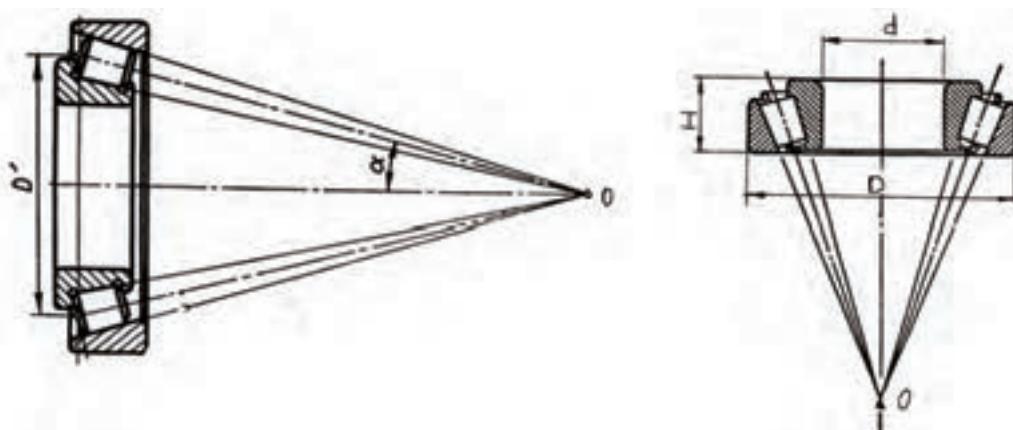


شکل ۷-۳۱-برخی نیازها برای رسم رولربرینگ مخروطی

در دو جدول ۷-۱۶ و ۷-۱۷ مشخصاتی از رولربرینگ‌های استوانه‌ای و مخروطی، تا حد لازم برای ترسیم داده شده است^۲.

شکل نقشه‌ای هم در کنار جدول آمده است.

جدول ۷-۱۶-برخی داده‌های مهم‌تر برای رسم نقشه رولربرینگ استوانه‌ای

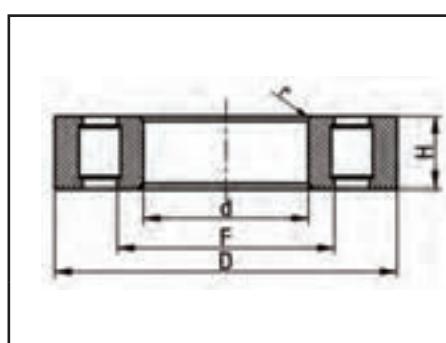

نشانه	d	D	H	r	F
۲۳۰۴	۲۰	۵۲	۲۱	۲	۲۸/۵
۲۳۰۶	۳۰	۷۲	۲۷	۲	۴۲
۲۳۰۸	۴۰	۹۰	۳۳	۲/۵	۵۳/۵
۲۳۱۰	۵۰	۱۱۰	۴۰	۲	۶۵


۱- یاتاقان غلتکی، رولربرینگ

۲- بقیه مشخصات را باید خود انتخاب کنید. در صورت نیاز توضیح بیشتر داده شود.

جدول ۷-۱۷- برخی داده‌های مهم‌تر برای رسم نقشه رولربرینگ مخروطی

نشانه	d	D	H	H'	H''
۳۰۳۰۴	۲۰	۵۲	۱۶/۲۵	۱۵	۱۳
۳۰۳۰۶	۳۰	۷۲	۲۰/۷۵	۱۹	۱۶
۳۰۳۰۸	۴۰	۹۰	۲۶/۲۵	۲۳	۲۰
۳۰۳۱۰	۵۰	۱۱۰	۲۹/۲۵	۲۷	۲۳

در شکل ۷-۳۲، دو نمونه کاربردی از این دو یاتاقان را در دو مکانیزم ترکیبی می‌بینید.

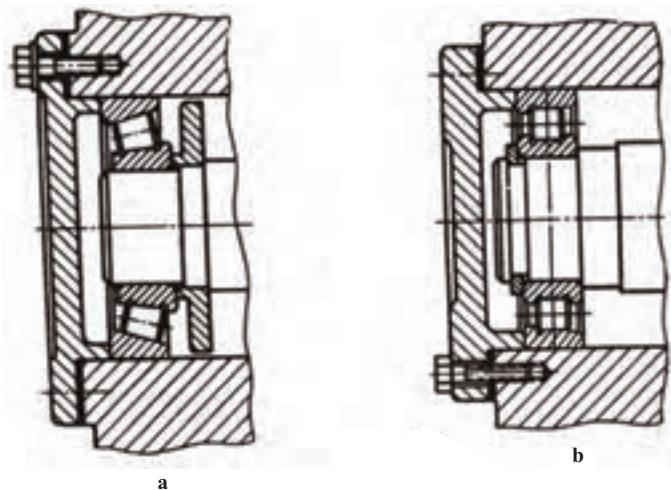


شکل ۷-۳۲-a- کاربرد رولربرینگ مخروطی، b- کاربرد رولربرینگ استوانه‌ای

۷- کاسه نمد^۱


کاسه نمد یا آب بند، ابزاری است برای جلوگیری از ریزش یا نشت یک مایع یا گاز در فشار جوّ یا بیشتر. بنابراین واشرهای به کار رفته در شیرهای آب یا واشر سرسیلندر یا وسایل جلوگیری از ورود گردوغبار به داخل بلبرینگ ها جزء آب بندها هستند. شکل ۷-۳۳ نمونه‌هایی را ارائه می‌کند.

۱- کاسه نمد، آب بند، Seal, Packing

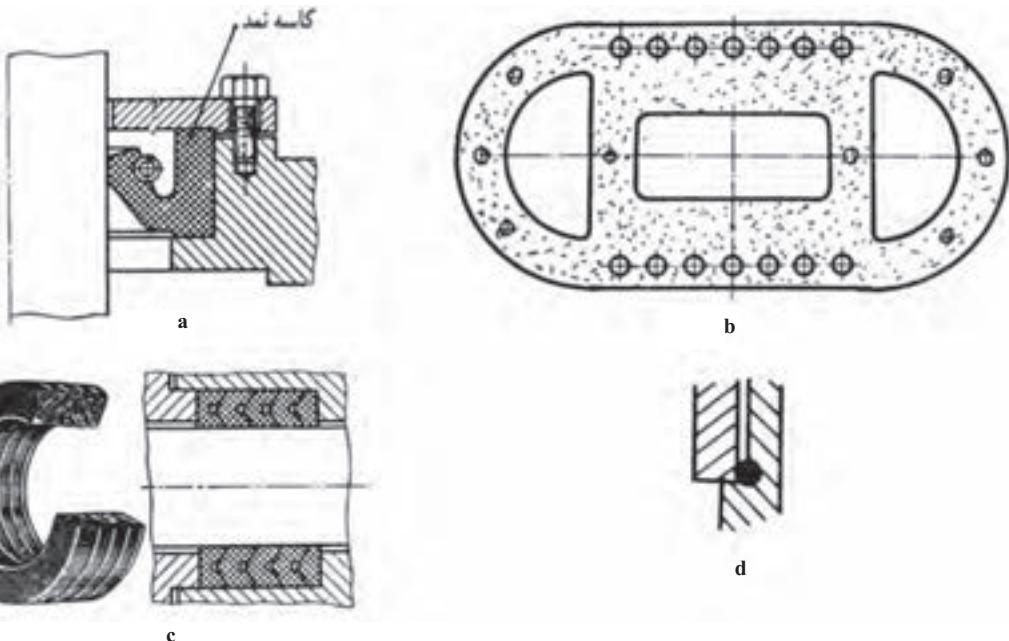


شکل ۷-۳۳—گونه هایی از آب بند

کاربرد کاسه نمد در یک شیرآب را در شکل ۷-۳۴-a و یک سیلندر ترمز را در شکل b بینید.

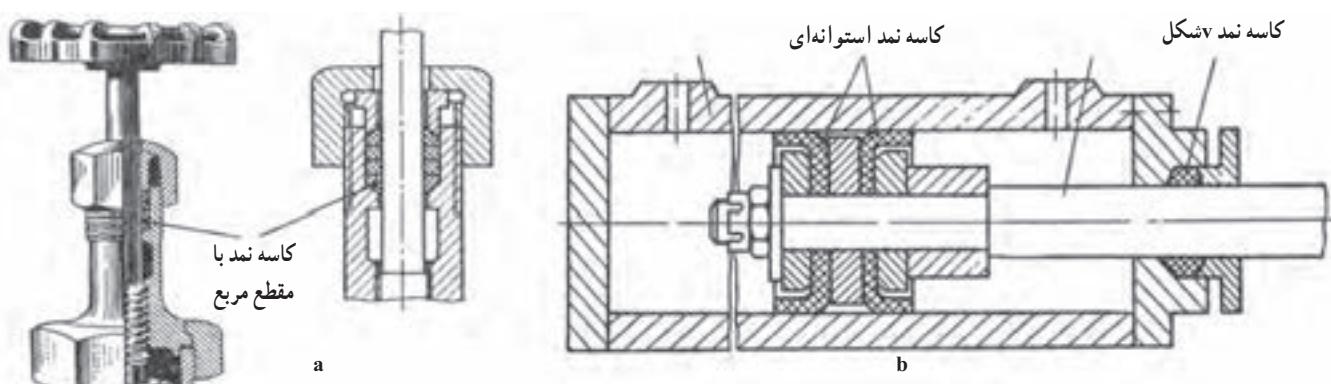


شکل ۷-۳۴—شیر فلکه آب، b—سیلندر ترمز

شکل ۷-۳۵ دو مورد از آشناترین کاسه نمدها به نام های حلقه ای یا اورینگ و محوری را نشان می دهد.

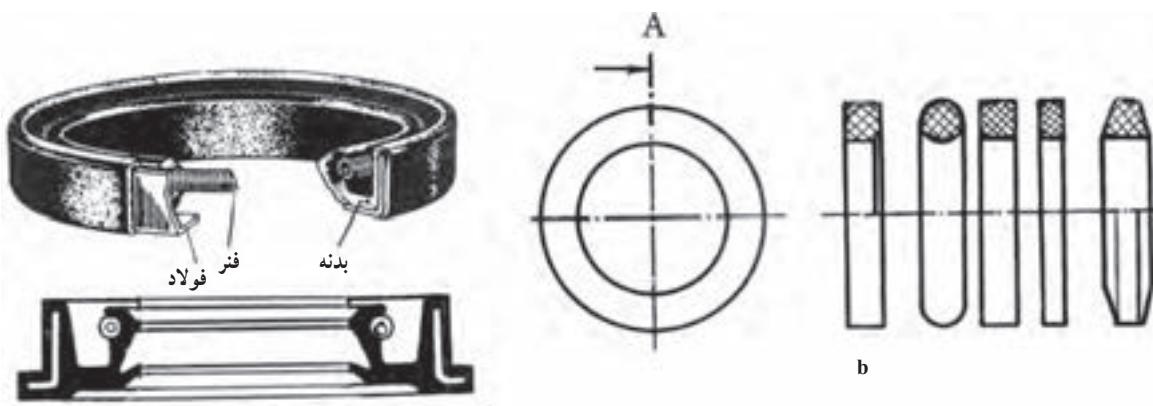


شکل ۷-۳۵—a—کاسه نمد محوری، b—کاسه نمد حلقه ای (اورینگ)

توجه شود که تماس محور و کاسه نمد به وسیله یک فنر مارپیچ کششی تأمین می‌شود و نیاز هست که محور کاملاً برداخت و بدون خراش باشد. این کاسه نمد در تجهیزات هیدرولیک (آبی، روغنی) و پنوماتیک (بادی) حرف اول را می‌زند. در شکل ۷-۳۶ جزئیات بیشتری را درمورد کاسه نمد محوری بیینید.

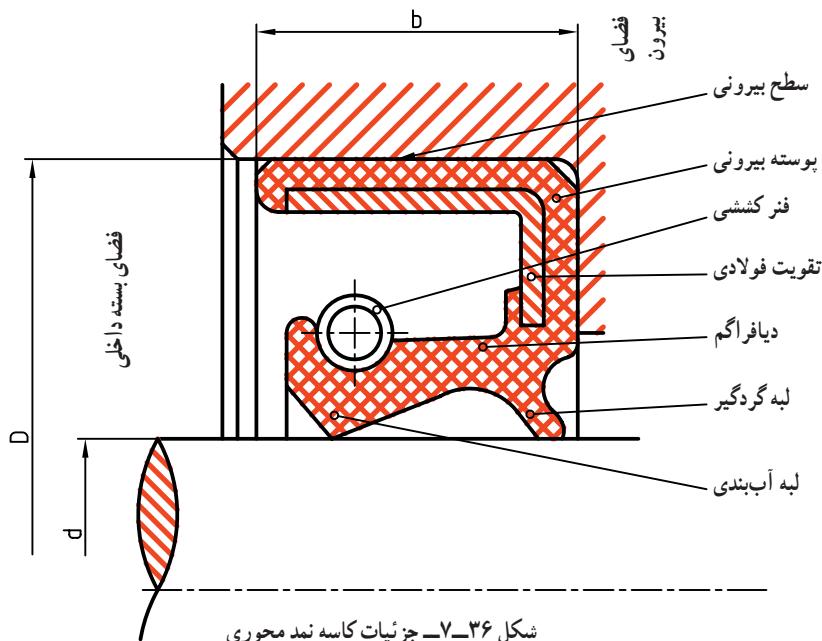


شکل ۷-۳۶- جزئیات کاسه نمد محوری

جالب توجه است که با افزایش فشار، آببندی این کاسه نمد بیشتر و بهتر می‌شود. شکل ۷-۳۷ چند گونه شیار برای قرار گرفتن اورینگ و نیز واکنش آن را در برابر فشار نشان می‌دهد.

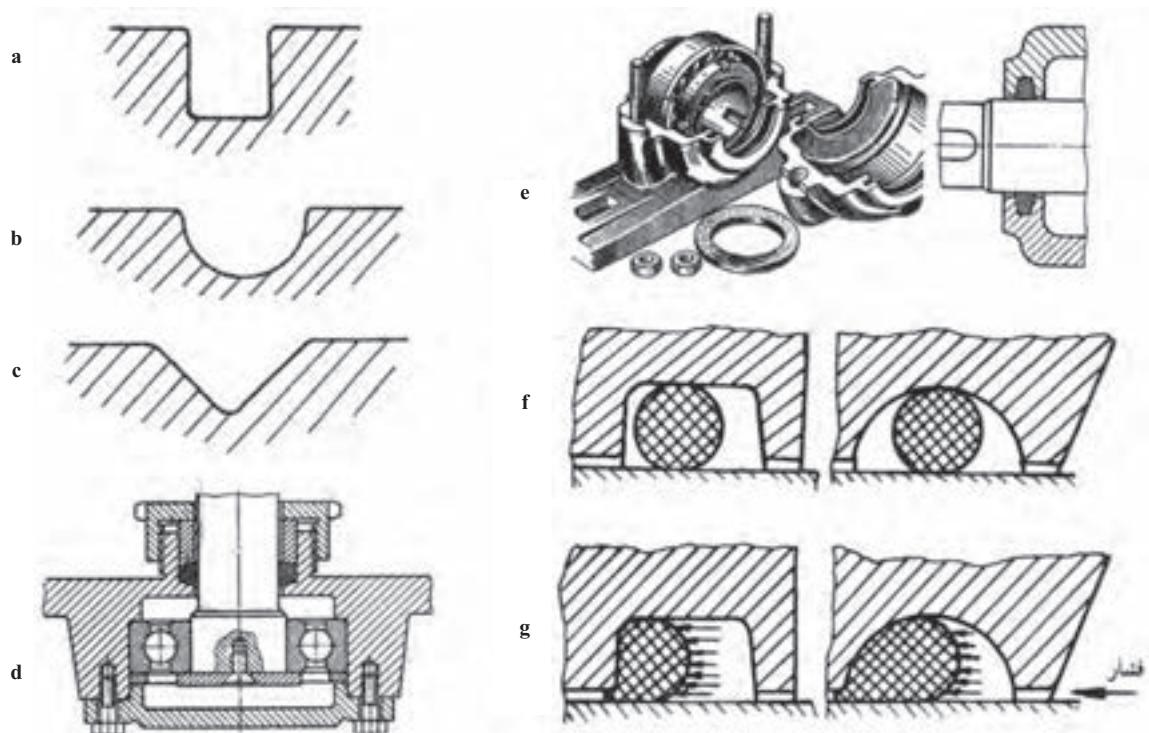

شکل ۷-۳۷- a, b, c - چند شیار برای جایگیری حلقة آب بندی، d - حلقة v برای جلوگیری از ریزش روغن، e - حلقة گردگیر، f - اورینگ پیش از فشار، g - چگونگی کار اورینگ در برابر فشار

در شکل ۷-۲۸ نمونه‌هایی از کاربرد کاسه نمد محوری را در جعبه دنده و بلبرینگ بینید.

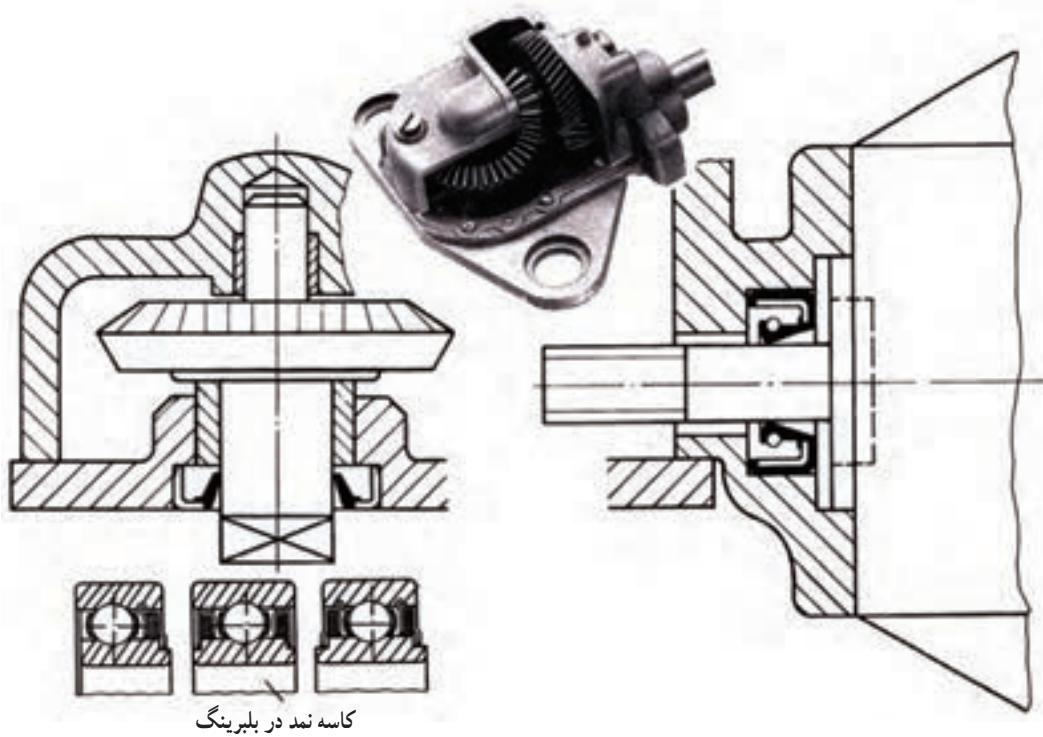

شکل ۷-۲۸


۱-۶-۷-رسم کاسه نمد: آب بندها، معمولاً شکل ساده‌ای دارند، ولی برای مواردی مانند کاسه نمد محوری باید به کاتالوگ مربوط به آن مراجعه کرد. در جدول ۷-۱۸، اطلاعاتی درمورد یک نوع کاسه نمد محوری داده شده است.

جدول ۷-۱۸-برخی اندازه‌ها برای کاسه نمد محوری، در هر مورد دو اندازه برای D داده شده است.

سوراخ d، انطباق با محور 11 h11	قطر بیرونی D، انطباق با سوراخ H8	ضخامت a با تولرانس m
16	28	32
	30	35
25	35	40
	42	52
30	40	42
	52	62
36	47	50
	52	62
40	52	55
	62	72
45	60	62
	65	72
50	65	68
	72	80

۷-۷ چرخ دندانه^۱


برای انتقال قدرت می‌توان با توجه به شرایط موجود، از چرخ دنده، چرخ تسمه یا چرخ زنجیر و ... استفاده کرد. در زمانی که فاصله محوری کم باشد، معمولاً از چرخ دندانه و در صورت زیاد بودن فاصله، از چرخ تسمه یا چرخ زنجیر استفاده می‌شود. شکل ۷-۳۹، چند نوع چرخ دندانه آشناتر را در حالت درگیری نشان می‌دهد.

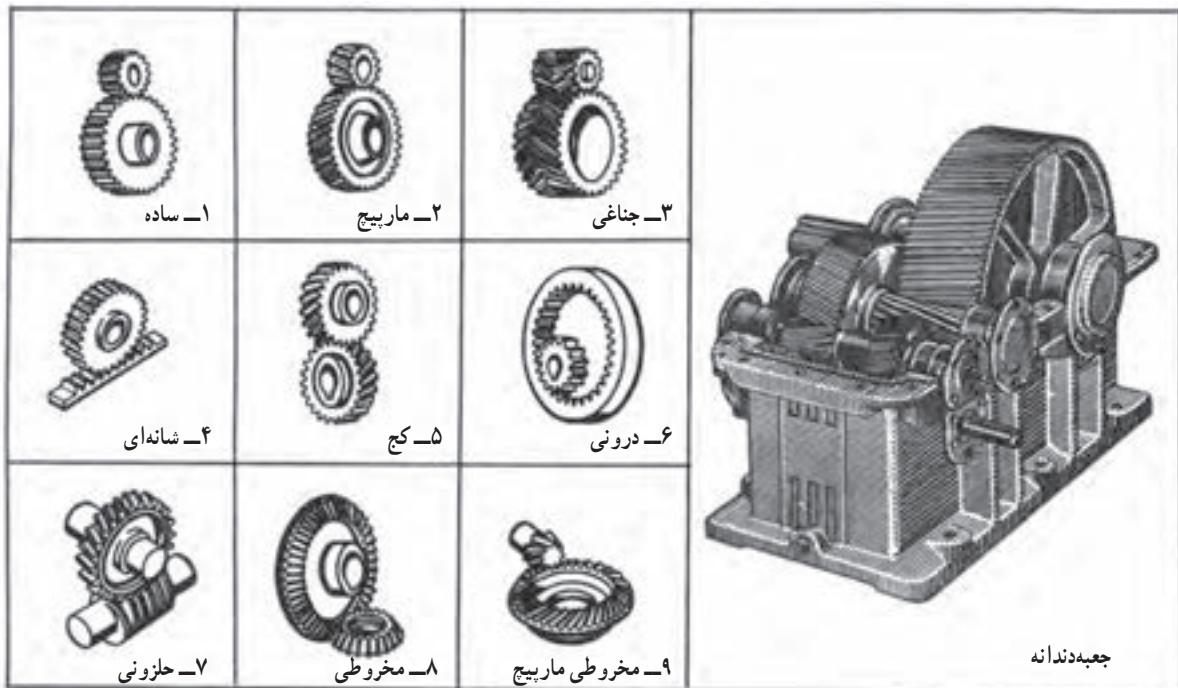

شکل ۷-۳۹- گونه‌های چرخ دندانی

اکنون به دو چرخ ساده استوانه‌ای در شکل ۷-۴۰ نگاه کنید.


محورهای A و B به سوی هم فشرده می‌شوند، اصطکاک به وجود آمده در چرخ‌های استوانه‌ای می‌تواند باعث انتقال قدرت و چرخش از چرخ A به B و بر عکس آن بشود.

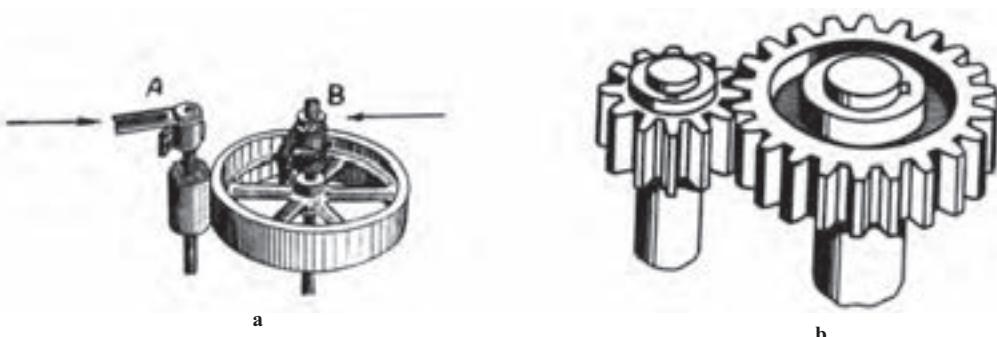

شکل ۷-۴۰-a- چرخ‌های اصطکاکی، b- چرخ‌های دنداندار

روشن است که در اثر افزایش قدرت یا کاهش فشار میان دو محور، چرخ ها سرمی خورند و توان را منتقل نمی نمایند. اکنون با ایجاد دندانه روی هردو چرخ، می توان درگیری را به گونه ای کامل بالا برد. از سوی دیگر، این دندانه ها باید با دقت و با روشی ویژه ساخته شوند. به همین منظور درساخت آن ها از منحنی های صنعتی به نام «چرخ زا» یا «سیکلوبید»^۱ و «پوش» یا «اینوالوت»^۲ استفاده می شود.

برای ترسیم یک چرخ دندنه ای نیاز به شناسایی اجزای آن داریم. پس بهتر است به کوتاهی به این امر بپردازیم.
۷-۷-۱ چرخ دندنه ساده^۳ : به شکل ۷-۴۱ نگاه کنید.

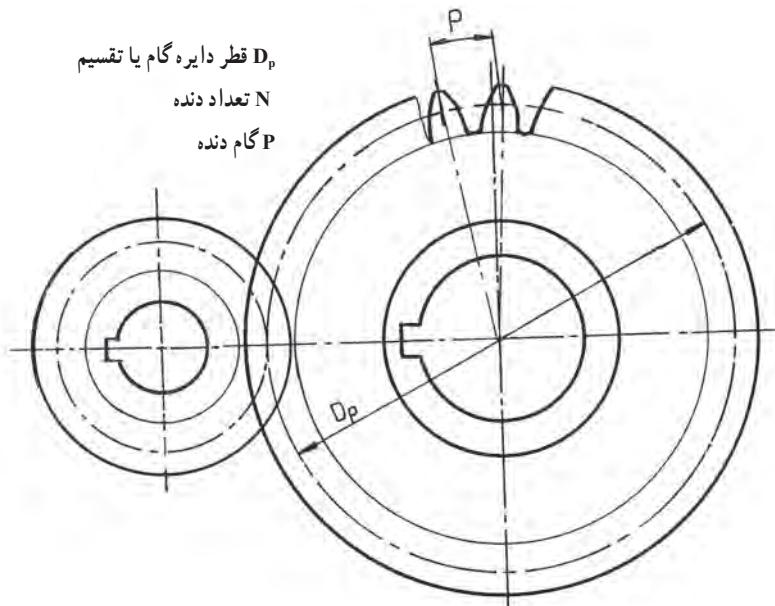

شکل ۷-۴۱

دو دایره به صورت خط نقطه، در چرخ دندنه ها دیده می شود. قطر این دایره ها در حقیقت قطر چرخ های اصطکاکی خواهد بود. آن ها را دایره گام یا تقسیم دنده می نامند. این قطرها با D_p ^۴ مشخص می شود. اگر تعداد دندنه یک چرخ دندنه را با N و گام یک دندانه را با p نمایش دهیم، باید داشته باشیم $N \cdot D_p \pi = p$. ($D_p \pi$ برابر محیط دایره تقسیم است).

رابطه بالا را می توان به صورت $D_p = \frac{p}{\pi} \cdot N$ نوشت. نسبت $\frac{p}{\pi}$ را بنابر تعریف، ضریب یا مدول^۵ می نامند. و با حرف m مشخص می کنند. روشن است که با تغییر مقدار p ، برای m اعداد گوناگونی به دست می آید. اما در صنعت معمول است که p چنان انتخاب شود که m ، دارای مقادیر مشخصی باشد. به عبارت دیگر مقادیر m ، استاندارد شده است. جدول ۷-۱۹، اعداد استاندارد برای m را می دهد و براساس آن ها، تیغه های تراش چرخ دندانه طراحی می شود.

۱- چرخ زا، سیکلوبید Cycloid

۲- پوش دایره، اینوالوت Involute

۳- چرخ دندنه ساده Spur Gear


۴- قطر دایره گام Pitch Diameter

۵- ضریب، مدول module

جدول ۷-۱۹- ضریب‌های استاندارد چرخ دندانه

m	جدول مدول‌های استاندارد											
خیلی ظرفی	۰/۳	۰/۴	۰/۵	۰/۶	۰/۷	۰/۸	۰/۹	۰/۱	۱/۲۵	۱/۵	۱/۷۵	۲
ظرفی	۲/۲۵	۲/۵	۲/۷۵	۳	۳/۲۵	۳/۵	۳/۷۵	۴	۴/۵	۵		
متوسط	۵/۵	۶	۶/۵	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	
بزرگ	۱۵	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲	۲۴	۲۷	۳۰	۳۳	۳۶	۳۹	
بسیار بزرگ	۴۲	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵	۷۰	۷۵				

اکنون می‌توان نوشت $D_p = m \cdot N$ یعنی قطر دایره گام برابر است با حاصل ضرب تعداد دنده در مدول. بنابر قرارداد، ارتفاع دندانه هم $2/167$ برابر مدول خواهد بود. پس $H = 2/167m$ و از این مقدار $1/167m$ برابر ارتفاع سر دندانه و $1/167m$ برابر ارتفاع پای دندانه است. شکل ۷-۴۲، آگاهی‌های بیشتری می‌دهد.

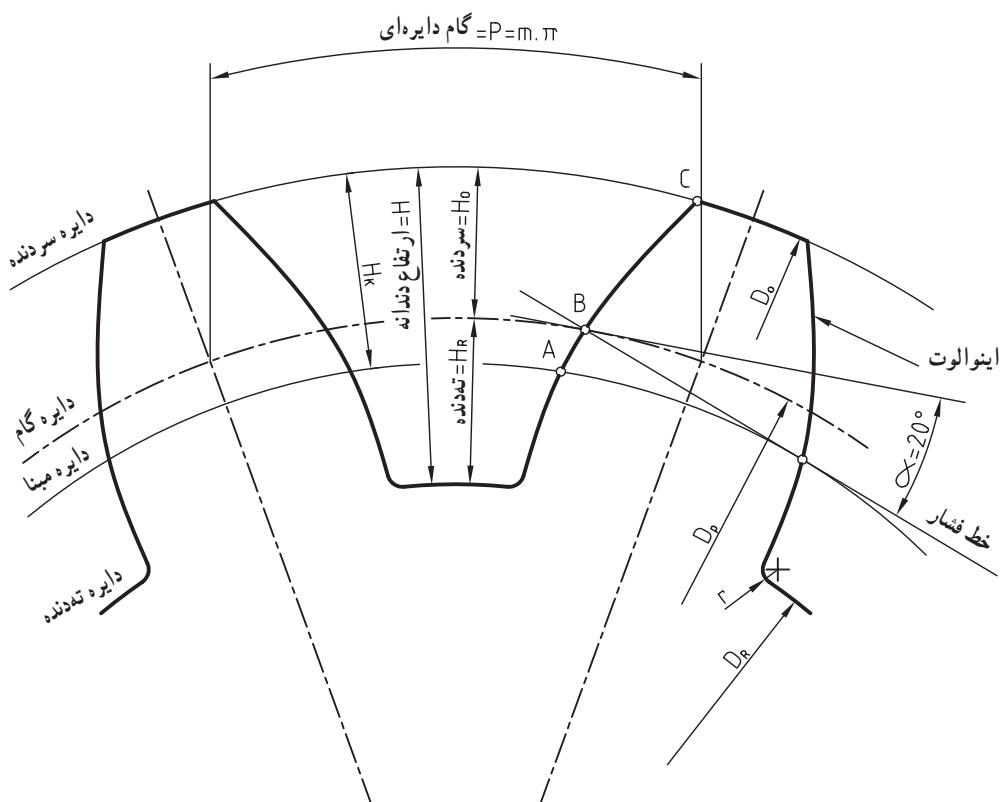

شکل ۷-۴۲- جزئیات دندانه


طول کمان CBA ، منحنی متداول چرخ دنده یعنی پوش دایره یا اینوالوت است و بقیه دندانه تقریباً خطی راست و شعاعی است. تعدادی از رابطه‌های مورد نیاز در جدول ۷-۲ داده شده است.^۱

۱- اختصارات داده شده در جدول معادلهای آلمانی دارند که عبارت‌اند از: $N = Z$ ، $D_R = d_K$ ، $D_O = d_F$ که کم و بیش رایج هستند.

جدول ۷-۲-۷- نیازهای اولیه برای رسم نقشه

نیازهای اولیه	
D_p	$D_p = m \cdot N$
D_o	$D_o = D_p + 2m$
D_r	$D_r = D_p - 2/33m$

۷-۷-۲- رسم چرخ دندۀ ساده : به طور کلی هر دندانه‌ای مانند دندۀ پیچ، هزارخار، دندانه چرخ دندۀ و... را می‌توان با خط برش نازک نشان داد. اما در مورد چرخ دندۀ بیشتر به رسم دایره گام اکتفا می‌شود. در شکل ۷-۴۳، a و b، یک چرخ دندۀ ساده را در دو حالت می‌بینید.

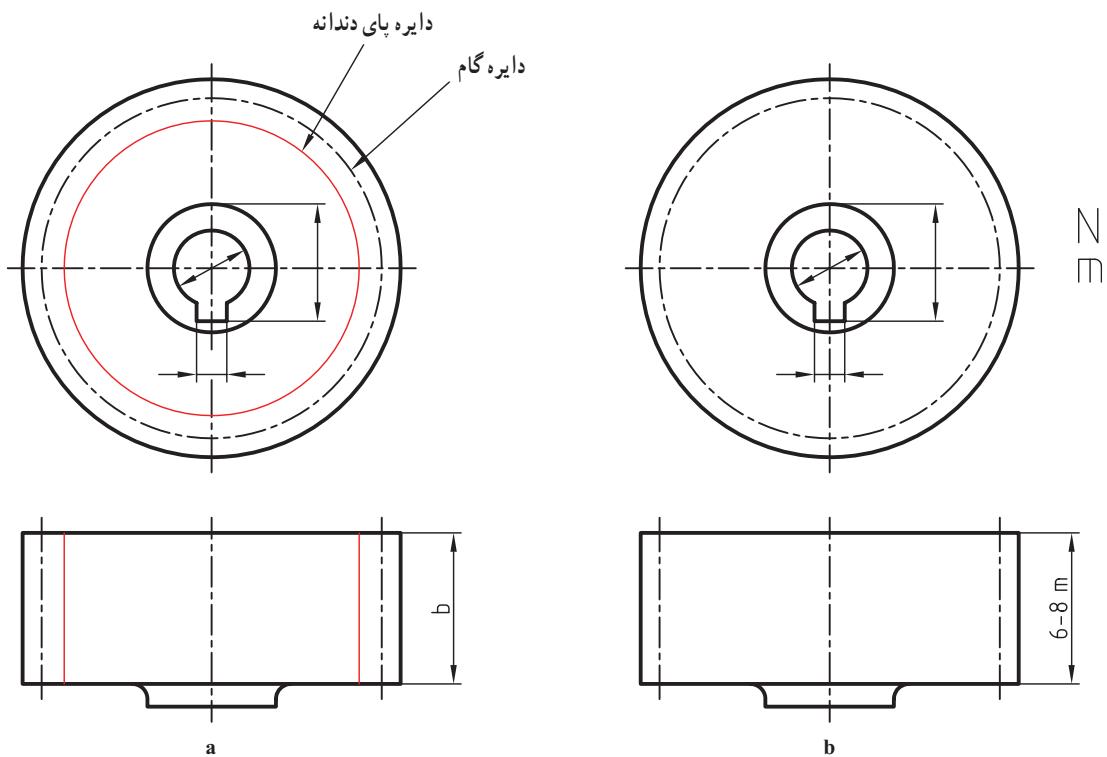


شکل ۷-۴۳

شکل بهتر، b است، مشخصه‌های اصلی یعنی N و m باید در کنار نقشه نوشته شود زیرا جزء نقشه است. برای دو چرخ دندۀ درگیر، دایره‌های گام برهم مماس می‌باشند. شکل ۷-۴۴ را بینید. شکل چرخ دندۀ ساده‌ای را نشان می‌دهد که در آن $N=17$ و $m=3$ است که طبق روابط داریم :

$$D_p = m \cdot N = 3 \times 17 = 51 \text{ mm}$$


$$D_o = D_p + 2m = 51 + 6 = 57 \text{ mm}$$

$$D_r = D_p - 2/33m = 44 \text{ mm}$$

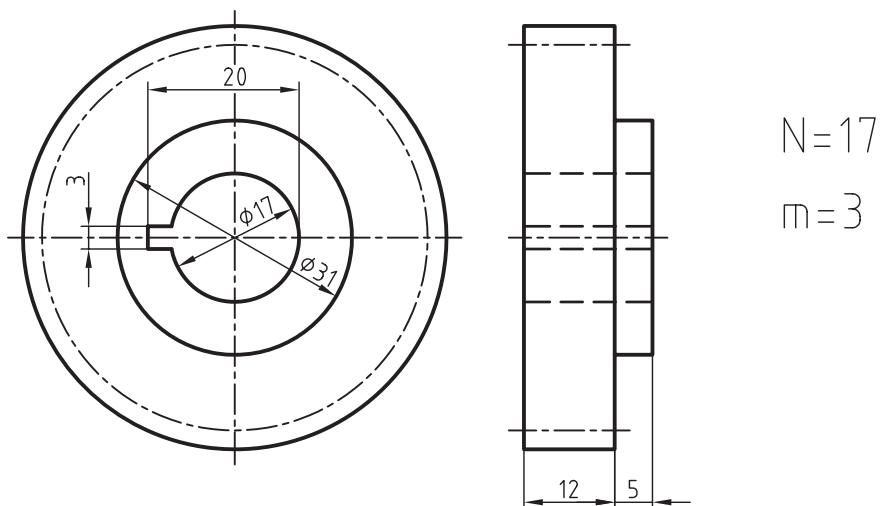

شکل ۷-۴۴

در شکل ۷-۴۵، دو چرخ دندۀ ساده را در حالت نما و برش می‌بینیم. توجه کنید که دندانه‌ها جزء بی‌برش‌ها هستند. با توجه به N_1 و N_2 ، همه موارد D_p ، D_o ، D_r و $\frac{D_{p1} + D_{p2}}{2}$ به دست خواهد آمد. فاصله دو محور هم خواهد بود. بقیه مشخصات باید اندازه‌گذاری شود.

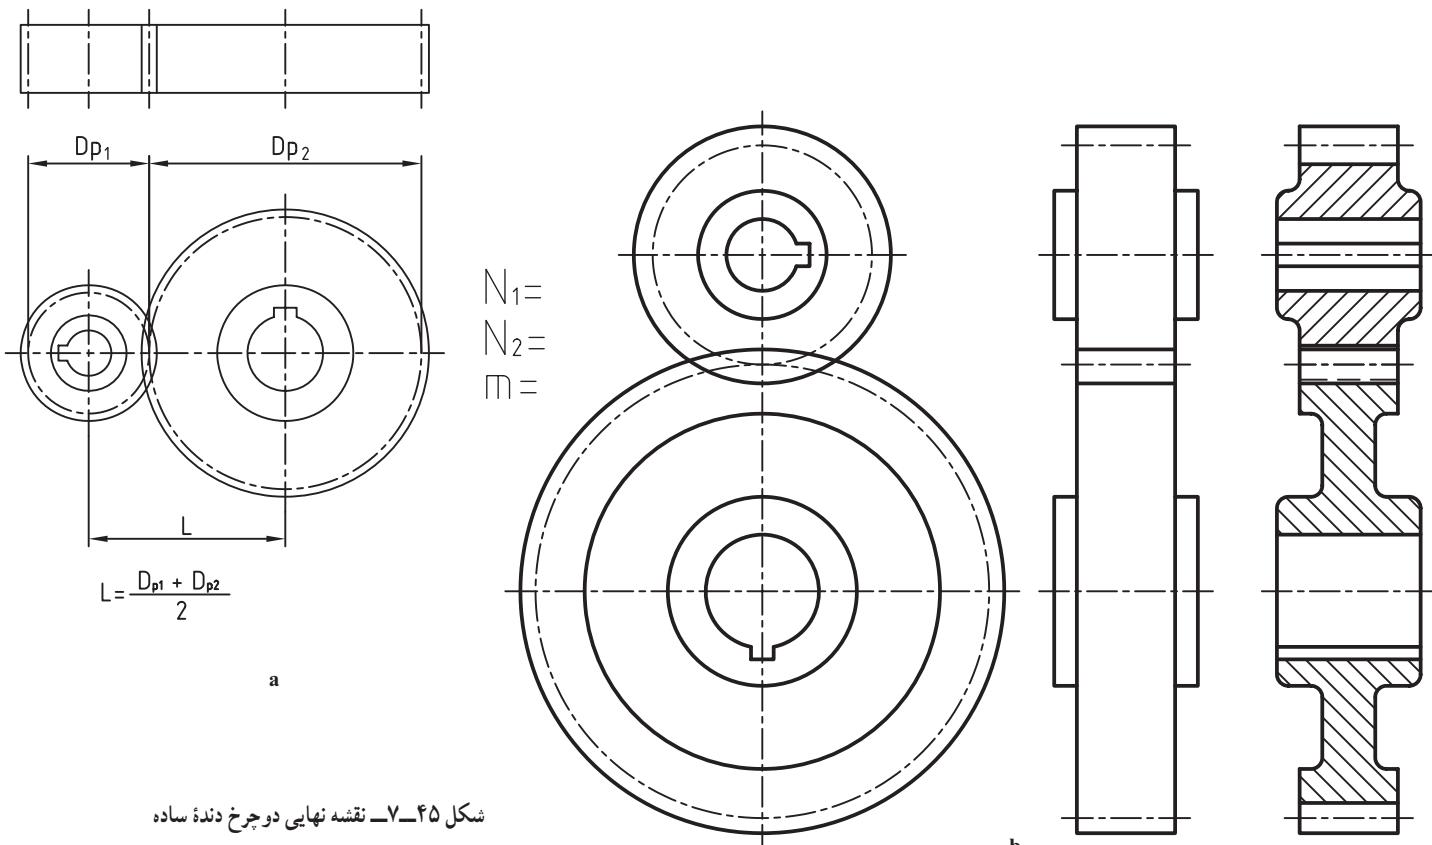

شکل ۷-۴۵—نقشه نهایی دو چرخ دندۀ ساده

۱—قطر بیرونی Outside Diameter


۲—قطر درونی، دایره پای دندانه Root Diameter



شکل ۷-۴۶


۷-۷-۳ رسم چرخ دندۀ مارپیچ:

نمایش نقشه‌ای این چرخ دندۀ مانند چرخ دندۀ ساده است. در شکل ۷-۴۶، پیچش دندانه‌ها دیده می‌شود.

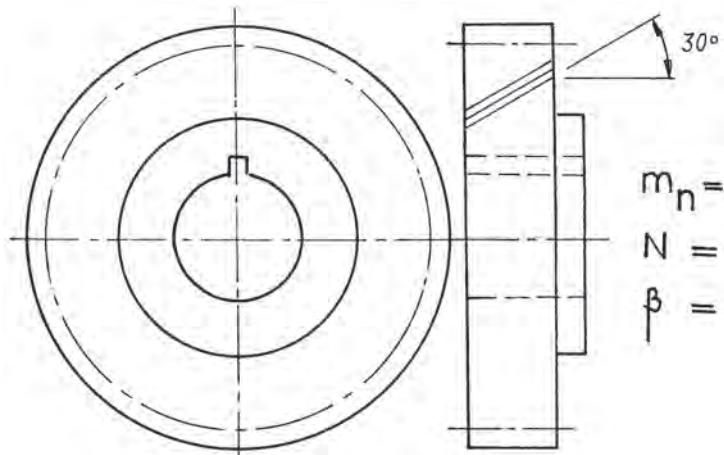

شکل ۷-۴۷

برای رساندن مفهوم مارپیچی دندانه، سه خط نازک موازی با زاویه 30° درجه نسبت به خط محور چرخ دندانه، روی نمای اصلی رسم می‌شود. توجه کنید که در حقیقت نمای اصلی چرخ دندۀ نمایی است که ضخامت‌ها را معرفی می‌کند. ضمناً علاوه بر مدول و تعداد دندانه، باید زاویه مارپیچی هم نوشته شود. شکل ۷-۴۷ یک چرخ دندۀ مارپیچ را معرفی می‌کند.

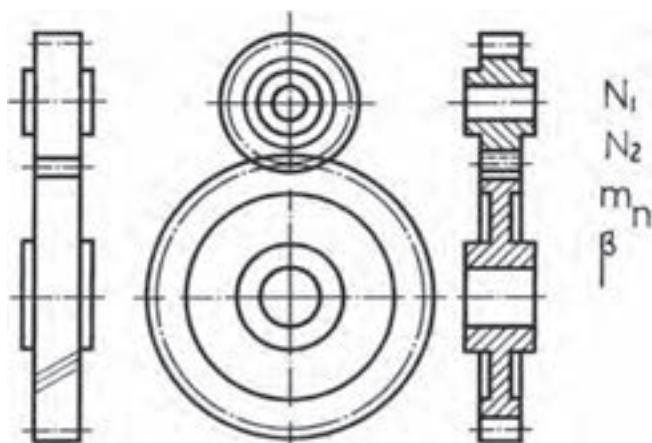

شکل ۷-۴۸

در شکل ۷-۴۸ دو چرخ دندۀ مارپیچ در


حالت درگیری رسم شده‌اند.

دیده می‌شود که نشانه‌های مشخصه، خط‌های نازک با زاویه 30° درجه، مدول چرخ دنده و زاویه مارپیچی است. آن‌ها در حالت برش با چرخ دنده‌های ساده فرقی ندارند. رابطه‌های لازم برای محاسبات در جدول ۷-۲۱ آمده است.

جدول ۷-۲۱- فرمول‌ها در حد نیاز برای رسم نقشه است.

نیازهای اولیه m_n, β, N	
D_p	$D_p = \frac{m_n}{\cos \beta} N$
D_o	$D_o = D_p + 2m_n$
D_R	$D_R = D_p - 2/33m_n$

در اینجا m_n مدول نرمال^۱ است. در شکل ۷-۴۹، یک نمونه چرخ دنده مارپیچ با زاویه پیچش 36° درجه، تعداد دندانه ۱۷ و مدول نرمال ۳ رسم شده است.

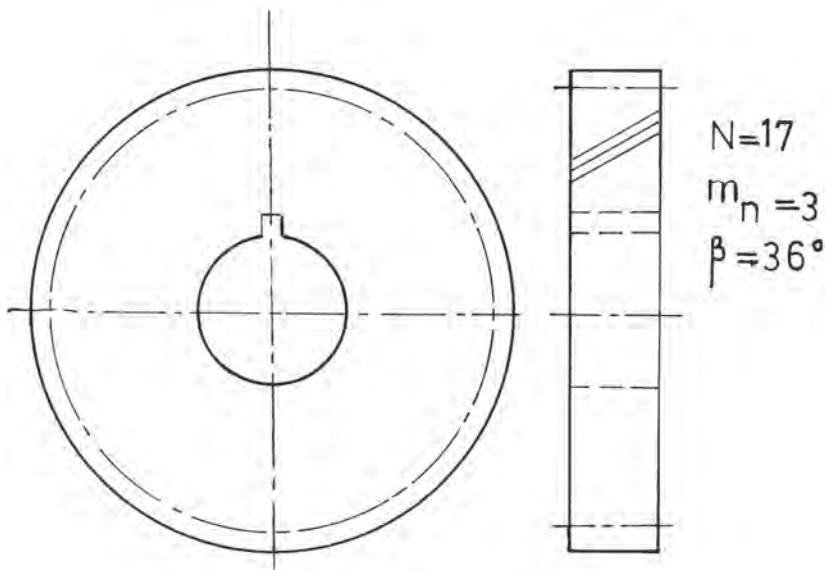

شکل ۷-۴۹

باز هم دقت کنید که β , m_n و N جزء نقشه است. در این نقشه $5/5 \times 17 = 63$ درجه می‌باشد.^۲

$$D_p = \frac{m_n}{\cos \beta} \cdot N = \frac{3}{\cos 36^\circ} \times 17 = 63$$

$$D_o = D_p + 2m_n = 63 + (2 \times 3) = 69$$


$$D_R = D_p - 2/33m_n = 63 - (2/33 \times 3) = 62.27$$

۷-۷-۴ چرخ دنده مخروطی^۳ : شکل ۷-۵ یک چرخ دنده مخروطی را نشان می‌دهد. همان‌گونه که دیده می‌شود، بلندی دندانه از سر کوچک تا سر بزرگ تغییر می‌کند. بنابراین، در این چرخ دنده دو مدول بزرگ m_b و مدول کوچک m_a وجود دارد که در ساخت و محاسبه m_a در نظر گرفته می‌شود.

- عمودی، نرمال Normal

- خوب است که D_p به دست آمده در این جا را با D_p به دست آمده برای چرخ دنده ساده با همین دنده و مدول مقایسه کنید.

- چرخ دنده مخروطی Bevel Gear

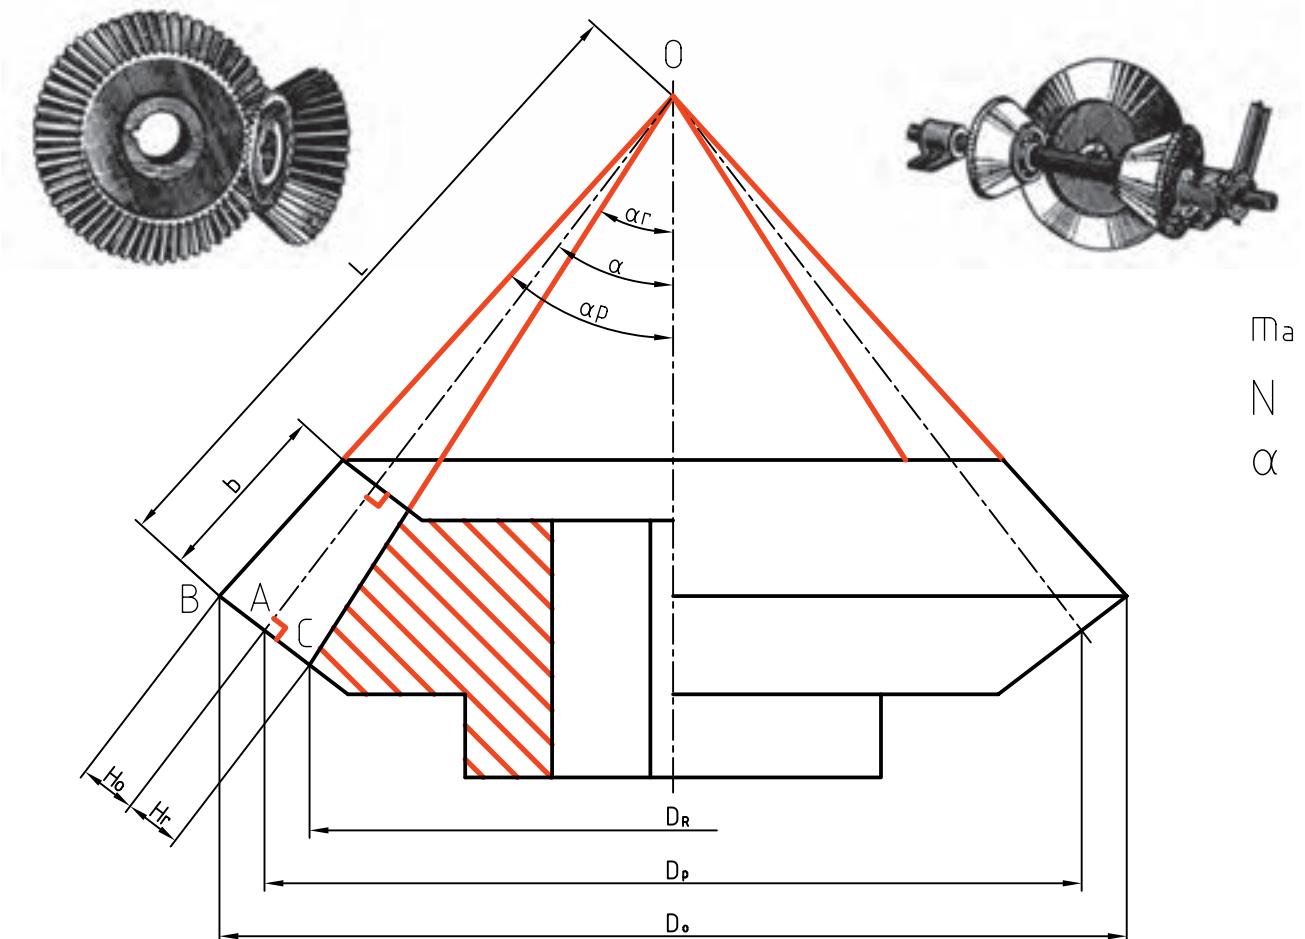

شکل ۷-۵- جزئیات یک چرخ دندۀ مخروطی

برای رسم آن، D_p را محاسبه و α را رسم می کنیم. در نقطه A عمودی بر خط گام ترسیم و m_a برای سر دندانه و $1/167 m_a$ برای پای دندانه جدا می شود. b را جدا می کنیم و سایر مشخصات دلخواه است.

جدول ۷-۲۲، برخی مشخصات را می دهد.

جدول ۷-۲۲- نیازهای اولیه برای رسم نقشه

نیازهای اولیه	
D_p	$D_p = m_a \cdot N$
b	$b = \frac{L}{3}$

α نیم زاویه مخروط گام، b پهنهای دندانه برابر مولد مخروط گام تقسیم بر ۳ یعنی $b = \frac{L}{3}$ است. نمای افقی مانند نمای سطحی چرخ دندۀ ساده است.

پرسشن نمونه: یک چرخ دندۀ مخروطی با تعداد دندانه ۱۷ و مدول بزرگ ۳ و زاویه مخروطی 3° درجه را رسم کنید (محور

عمودی و شامل نمای افقی).


$$D_p = m_a \times N \Rightarrow D_p = 3 \times 17 = 51$$

با داشتن $D_p = 51$, پس از رسم خط محور عمودی در شکل ۷-۵۱, D_p را برابر ۵۱ جدا می کنیم و امتداد می دهیم تا خط

نقطه مربوط به مخروط گام را در A قطع کند.

آنگاه $m_a = m_a$ و $\overline{AC} = 1/167m_a$ $\overline{AB} = L$ جدا می شود. b را برابر $\frac{L}{3}$ جدا و بقیه نقشه را طبق نظر طراح تکمیل می نماییم. کلیه

اندازه های لازم روی نقشه گذشته شده است. (البته اندازه D_p نباید روی نقشه گذشته شود).

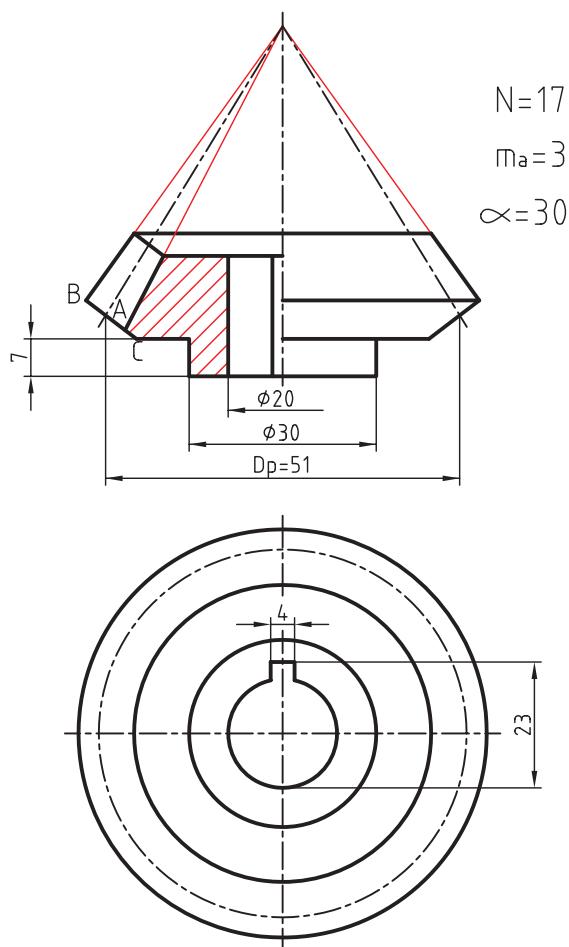

شکل ۷-۵۱_همه اندازه های روی شکل انتخابی است.

خلاصه مطالب مهم



- ۱- اجزای ماشین قطعاتی هستند با شکل ساختمانی معروف، پس می‌توان آن‌ها را با شکلی ساده‌تر معرفی کرد.
- ۲- اتصالات به دو بخش، اتصالات «جدا شدنی یا موقت» و اتصالات «جدا نشدنی یا دائمی» تقسیم می‌شوند.
- ۳- مهم‌ترین اتصال جدا شدنی، پیچ و مهره است.
- ۴- در یک آچارخور شش گوش یا چهار گوش داریم تقریباً $SW = 1/5d \pm 1$.
- ۵- فنر وسیله‌ای است برای ذخیره انرژی مکانیکی و پس دادن آن در موقع نیاز.
- ۶- مقطع فنر، در صورت بزرگ بودن، هاشور می‌خورد و در صورت کوچک بودن سیاه می‌شود.
- ۷- در فنر فشاری، حلقه‌ها از هم باز، در فنر کششی به هم چسبیده و در پیچشی هر دو حالت ممکن است.
- ۸- در ساخت بلبرینگ از ساقمه و در رولبرینگ از غلتک استفاده می‌شود.
- ۹- کاسه نمد یا آب بند وسیله‌ای است برای جلوگیری از نشت مایع یا گاز در فشار جو یا بیشتر.
- ۱۰- در ساخت چرخ دنده‌ها از منحنی‌های صنعتی به نام اینوالوت و سیکلوبید استفاده می‌شود.

خود را بیازمایید



- ۱- اجزای ماشین را تعریف کنید و چند نمونه را نام ببرید.
- ۲- اتصالات چگونه دسته‌بندی می‌شوند؟ در هر مورد دو نمونه بیاورید.
- ۳- حداقل ده مورد از اتصالات جدا شدنی و ده مورد جدا نشدنی را نام ببرید.
- ۴- چگونه مرز بین اتصال جدا شدنی و جدا نشدنی را مشخص می‌کنید؟
- ۵- حداقل ده مورد از اجزای ماشین، غیر از اتصالات را نام ببرید.
- ۶- بروfil دنده ذوزنقه را رسم کنید و جزئیات آن را بگویید.
- ۷- انواع پیچ و علامت اختصاری آن‌ها را بنویسید.
- ۸- چگونگی رسم یک مهره را در سه نما، دقیقاً توضیح دهید.
- ۹- یک پیچ با سر شش گوش را در چهار نما رسم و اندازه‌گذاری کنید.
- ۱۰- فنر را تعریف کنید و چند نمونه از آن را نام ببرید.
- ۱۱- آنچه در مورد دسته‌بندی فنرهای می‌دانید بگویید.
- ۱۲- چهار حالت نقشه‌ای فنر مارپیچ استوانه‌ای را با رسم شکل بیان کنید.
- ۱۳- در یک فنر مارپیچ استوانه‌ای، تعداد حلقه ۱۱، گام ۱۴، قطر مفتول ۶ و قطر خارجی ۵° است. طول آزاد، قطر داخلی و قطر متوسط را محاسبه کنید.
- ۱۴- یک فنر مارپیچ کششی را با رسم شکل و اندازه‌گذاری معرفی کنید.
- ۱۵- شکلی از یک فنر مارپیچ پیچشی را همراه با مشخصات آن رسم کنید.
- ۱۶- با رسم شکل، قسمت‌های مختلف یک بلبرینگ را نام ببرید.
- ۱۷- با رسم یک بلبرینگ، درباره چگونگی هاشور آن توضیح دهید.

- ۱۸- یک رولبرینگ استوانه‌ای را رسم کنید و قسمت‌های مختلف آن را نام بیرید.
- ۱۹- کاسه نمد را دقیقاً تعریف کنید و نمونه‌های آن را با رسم شکل نشان دهید.
- ۲۰- حداقل ده نمونه از کاربردهای کاسه نمد را بگویید.
- ۲۱- با رسم شکل، چگونگی عملکرد کاسه نمد را در استوانه ترمز شرح دهید.
- ۲۲- با رسم شکل، چگونگی واکنش اورینگ را در برابر فشار، نشان دهید.
- ۲۳- با رسم شکل، چگونگی کار چرخ‌های اصطکاکی را، شرح دهید.
- ۲۴- چگونگی رسم دقیق یک چرخ دنده ساده را در نماهای ساده و برش شرح دهید.
- ۲۵- چگونگی رسم چرخ دنده مارپیچ را شرح دهید.
- ۲۶- چگونگی رسم یک چرخ دنده مخروطی را با دقت شرح دهید.
- ۲۷- با رسم شکل یک دندانه، اجزای مهم چرخ دنده را نام بیرید و نشانه‌های اختصاری آن‌ها را بنویسید.

از مشیابی عملی



- ۱- سه نما از یک مهره سر شش گوش M^{۳۹} را رسم کنید و اندازه‌های لازم را روی آن بگذارید.
- ۲- چهارنما از یک پیچ سر شش گوش M^{۴۵} به طول کلی ۱۰۰ و طول دنده ۶۰ را رسم کنید.
- ۳- سه نما از یک مهره چهار گوش M^{۲۷} را رسم و اندازه گذاری کنید.
- ۴- سه نما از یک پیچ با سر پیچ گشتی خور M^{۲۰} تمام دنده به طول ۷۰ را ترسیم کنید.
- ۵- سه نما از یک پیچ با سر آلن M^{۲۴}، تمام دنده به طول ۷۲ را رسم کنید. SW = ۱۹.
- ۶- دو نما از یک پیچ دو سر دنده M^{۲۰} با طول دنده ۲۴ و ۳۲ و طول کلی ۸۰ را رسم کنید.
- ۷- یک فر مارپیچ فشاری با گام ۱۷، قطر بیرونی ۶۶، تعداد حلقه ۲۰ و قطر مفتول ۷ را رسم کنید.
- ۸- جدول‌های شماره ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ را با مقیاس ۱:۲ ترسیم کنید.
- ۹- بلبرینگ‌های شماره ۶۳ و ۵۱۲ را رسم و اندازه گذاری کنید.
- ۱۰- رولبرینگ‌های شماره ۸ و ۳۱ را رسم و اندازه گذاری کنید.
- ۱۱- مطلوب است رسم سینلدر ترمز شکل ۳-۷-۷-۷ با مقیاس ۱:۲ (اندازه‌ها باید به کمک پرگار تقسیم منتقل شود، نه با خط کش).
- ۱۲- یک کاسه نمد محوری با قطر سوراخ ۴۰ را رسم کنید. (اندازه‌های داده نشده دلخواه).
- ۱۳- یک چرخ دنده ساده با تعداد دندانه ۲۲، مدول ۴ را در سه نمای ساده و برش رسم و اندازه گذاری کنید.
- ۱۴- یک چرخ دنده مارپیچ را با زاویه $\beta = ۳۶^\circ$ و مدول نرمال ۴، رسم و اندازه گذاری کنید. $(\cos ۳۶^\circ = ۰.۸)$
- ۱۵- یک چرخ دنده مخروطی را در حالت نیم برش و در یک نمای رسم و اندازه گذاری کنید، در صورتی که داشته باشیم: $\alpha = ۴۵^\circ$ و $N_a = ۵$ و $N = ۲۴$ و $m_a = ۳$.
- ۱۶- دو چرخ دنده ساده در گیر را در سه نمای رسم و اندازه گذاری کنید. $m = ۳$ ، $N_1 = ۳^\circ$ ، $N_2 = ۲^\circ$.
- ۱۷- دو چرخ دنده مارپیچ را با $\beta = ۳۶^\circ$ ، $N_1 = ۳^\circ$ ، $N_2 = ۲^\circ$ در سه نمای ساده و برش رسم و اندازه گذاری کنید. توجه: برای $\cos \beta$ به جدول پایان کتاب نگاه کنید (یا آن را تقریباً ۰.۸ در نظر بگیرید).

برای مطالعه



بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌ها قطعاتی هستند بسیار ظرف و حساس، زیرا در ساخت آن‌ها از بهترین پرداخت‌های سطح و مرغوب ترین تولرانس‌های مجاز استفاده می‌شود. چرا پرداخت‌ها باید مرغوب باشد؟ برای آن که اصطکاک کم شود. چرا تولرانس‌ها باید مرغوب باشد؟ زیرا اندازه‌ها باید تا حد ممکن دقیق باشند، مثلاً اختلاف اندازه ساقمه‌ها نباید از چند میکرون بیشتر شود. باید انحرافات هندسی تا حد ممکن کم باشد که البته این همه موجب بالا رفتن قیمت بلبرینگ خواهد شد. از طرف دیگر احساس می‌شود که اجزای یک بلبرینگ در حالت عادی نسبت به هم لقی زیاد دارند. ولی پس از انطباقات لازم و بادقت کافی در موقع سوار کردن، لقی به حد مجاز خواهد رسید. دلیل آن انطباق فشاری سبک میله در پوسته درونی آن و انطباق فشاری سبک پوسته بیرونی در نشیمنگاه خود است. این باعث افزایش قطر پوسته درونی و کاهش قطر پوسته بیرونی و در نتیجه تنظیم لقی بین ساقمه‌ها و پوسته‌ها خواهد شد.

تحقیق کنید



- ۱- منحنی‌های موجود روی مهره و سر پیچ، چه نام دارند و چگونه به وجود می‌آیند؟
- ۲- یک پوش و یک چرخ‌زا چگونه به وجود می‌آیند و انواع آن‌ها چیست؟
- ۳- انطباق چرخ دنده با محور آن معمولاً $H7/m6$ است، چرا؟