

اندازه‌گیری کمیت‌های غیرالکتریکی قابل تبدیل به سیگنال‌های الکتریکی

هدف کلی

آشنایی با ساختمان و طرز کار نمونه‌هایی از مبدل‌های کمیت‌های غیرالکتریکی به الکتریکی (حسگرهای)

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود که:

- نحوه اندازه‌گیری تعییر مکان طولی را توضیح دهد.
- روش‌های مختلف اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایعات را توضیح دهد.
- نحوه اندازه‌گیری وزن را تشریح کند.
- فعالیت‌های کلاسی را با اعتماد به نفس و به طور دقیق انجام دهد.
- نظم و ترتیب و حضور به موقع در کلاس را رعایت کند.
- مسئولیت‌های واگذار شده را به طور دقیق اجرا کند.
- در موقعیت‌های مناسب از آزمایشگاه مجازی استفاده کند.
- از امکانات فراهم شده به خوبی حفاظت و نگهداری کند.
- ابهامات و سوالات خود را در زمان مقتضی پرسید.
- به سوالات مطرح شده در زمان مقتضی پاسخ دهد.
- حضور فعال و داوطلبانه در امور مختلف داشته باشد.
- توانمندی‌های خود را در موقعیت‌های مناسب بروز دهد.
- در کارگروهی مشارکت فعال و همکاری مؤثر داشته باشد.
- نسبت به حل مشکلات سایر هنرجویان حساس و فعال باشد.
- اندازه‌گیری را تعریف کند.
- خطاهای اندازه‌گیری را شرح دهد.
- تقسیم‌بندی دستگاه‌های اندازه‌گیری را به‌طور کلی توضیح دهد.
- کمیت‌های غیرالکتریکی را تعریف کند.
- دلایل تبدیل کمیت‌های غیرالکتریکی به الکتریکی را شرح دهد.
- سیگنال‌های استاندارد الکتریکی را نام ببرد.
- فشار را تعریف کند.
- رابطه فشار و واحدهای آن را شرح دهد.
- نحوه اندازه‌گیری فشار را شرح دهد.
- نحوه عملکرد دستگاه‌های اندازه‌گیری فشار را توضیح دهد.
- دمای یک جسم را تعریف کند.
- انواع درجه‌بندی برای دما را شرح دهد.
- نحوه عملکرد انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری درجه حرارت را تشریح کند.

نکات اجرایی

- ۱- حتی الامکان سعی شود انواع سنسورهای واقعی جهت آشنایی هنرجویان در کلاس درس نشان داده شود.
- ۲- از هنرجویان خواسته شود در صورتی که دسترسی به این نوع حسگرها دارند آنها را به کلاس ارائه کنند.
- ۳- با مراجعه به منابع مختلف از جمله سایتها و نرم افزارها مرتبط عملکرد این گونه حسگرها را به صورت شبیه ساز برای هنرجویان به نمایش درآورند.

به منظور هماهنگی سطح علمی هنرجویان و حفظ ارتباط افقی و عمودی دروس اندازه گیری الکتریکی و مبانی برق بنا به درخواست هنرآموزان فصل اندازه گیری کمیت های غیر الکتریکی به فصل یک انتقال داده شد.

۱-۱- تعریف اندازه گیری

اصولاً، اندازه گیری، نتیجه مقایسه کلی بین یک استاندارد (شاخص) تعریف شده و یک اندازه (مقدار) نامعلوم است. برای این که نتیجه عمل اندازه گیری، به طور عمومی، با معنی باشد دو شرط زیر لازم است :

● الف- استانداردی که برای مقایسه به کار می رود به طور دقیق معلوم و مورد پذیرش باشد.

● ب- روش اندازه گیری قابل تکرار باشد به طوری که بتوان صحبت و دقت دستگاه اندازه گیری را امتحان نمود.

اولین شرط بدین معنی است که یک جسم نمی تواند فقط سنگین باشد، بلکه سنگینی آن در مقایسه با سنگینی یک جسم دیگر (استاندارد) معنی پیدا می کند. به عبارت دیگر مقایسه ای باید انجام شود و این مقایسه نسبت به یک استاندارد شناخته شده انجام گیرد. در غیر این صورت اندازه گیری ما مفهومی نخواهد داشت.

شرط دوم نیز بدین معنی است، که دستگاه اندازه گیری باید بتواند، در دفعات مختلف، اندازه یک کمیت معین را یک مقدار بخواند. همچنین باید بتوانیم توانایی دستگاه را برای انجام اندازه گیری صحیح امتحان کنیم.

۱-۱-۱- اهمیت اندازه گیری الکتریکی : با توسعه روزافزون دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی و ورود انواع سیستم ها و پیچیدگی آنها، اهمیت اندازه گیری روز به روز بیشتر می شود. برای عیب یابی و آزمایش سیستم های الکتریکی و

الکترونیکی، اندازه گیری کمیت هایی مانند ولتاژ، جریان، مقاومت

اهمی، انرژی، توان و اختلاف فاز لازم است. حتی در اکثر سیستم های اندازه گیری غیر الکتریکی برای اندازه گیری کمیت های مختلف فیزیکی مانند حرارت، فشار و سرعت، ابتدا کمیت فیزیکی به یک کمیت الکتریکی که با کمیت اصلی دارای رابطه مشخصی است، تبدیل می گردد؛ سپس با اندازه گیری کمیت الکتریکی، کمیت فیزیکی اولیه اندازه گیری می شود.

کوچکی نسبی حجم و وزن دستگاه های الکتریکی، آسانی انتقال سیگنال های الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر و سهولت نسبی تقویت سیگنال های الکتریکی، سبب شده است که در اکثر دستگاه های اندازه گیری، یک قسمت الکتریکی وجود داشته باشد. بنابراین اهمیت اندازه گیری الکتریکی محدود به رشته های فیزیک یا برق نیست و شامل تمام رشته های فنی و حتی غیر فنی نیز می شود.

۱-۱-۲- خطای اندازه گیری : هنگام اندازه گیری و استفاده از دستگاه های مختلف اندازه گیری، همیشه این احتمال وجود دارد که کمیت اندازه گیری شده نسبت به کمیت واقعی قدری بیشتر یا کمتر باشد؛ این تفاوت را خطای اندازه گیری می نامند.

خطای اندازه گیری به دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد :
الف) خطای شخصی : این نوع خطای مربوط به اشتباهاتی است که شخص، در موقع اندازه گیری، به طور ناخواسته انجام می دهد. مثلاً ممکن است کاربر هنگام خواندن عدد یا رقم، به

اندازه‌گیری می‌کند.

در تقسیم‌بندی سوم، دستگاه‌های اندازه‌گیری را براساس روش کار دستگاه تقسیم‌بندی می‌کند. دستگاه‌های اندازه‌گیری مستقیم و غیر مستقیم، دستگاه‌های اندازه‌گیری انحرافی و دستگاه‌های اندازه‌گیری نول در این طبقه‌بندی قرار دارند. در دستگاه‌های انحرافی، مقدار انحراف، معروف کمیت مورد اندازه‌گیری است ولی در دستگاه نوع نول (صفر)، صفر شدن مقدار کمیت مورد اندازه‌گیری، ملاک اندازه‌گیری است.

دستگاه‌های اندازه‌گیری را می‌توان به دستگاه‌های الکترواستاتیکی و الکترومغناطیسی نیز تقسیم‌بندی نمود. دستگاه‌های نوع اول از نیروی میدان الکتریکی و دستگاه‌های نوع دوم از نیروی میدان مغناطیسی برای ایجاد انحراف استفاده می‌کنند. علاوه بر آنچه که گفته شد تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز مانند دستگاه‌های اندازه‌گیری برای ولتاژهای بالا و درجه حرارت‌های خیلی بالا وجود دارد.

۲- اندازه‌گیری کمیت‌های غیرالکتریکی

در صنعت برای کنترل کمیت‌هایی مانند دما، فشار، ارتفاع، وزن و سرعت، ابتدا باید کمیت مورد نظر را اندازه‌گرفت و سپس آن را کنترل کرد.

برای مثال اگر بخواهیم دمای یک کوره را ثابت نگه داریم، ابتدا باید دمای آن را اندازه‌بگیریم، سپس کمیت اندازه‌گیری شده را با یک مقدار ثابت (دمایی که می‌خواهیم آن را ثابت نگه داریم) مقایسه کنیم. چنانچه مقدار اندازه‌گیری شده کمتر یا بیشتر از مبنای مقایسه باشد، تصمیمات لازم برای رسیدن به نتیجه مطلوب گرفته می‌شود.

به دلایل زیر، برای اندازه‌گیری یک کمیت غیرالکتریکی (مانند فشار و دما) و انتقال آن به قسمت‌های دیگر و مشاهده مقدار اندازه‌گیری شده، یا مقایسه آن با مقدار تنظیم شده و یا هر نوع کنترلی بر روی آن، ابتدا باید کمیت موردنظر را تبدیل به سیگنال الکتریکی کنیم.

● انتقال سیگنال الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر به سادگی امکان‌پذیر است (مثلاً با دو رشته سیم یا بدون سیم از

رنج (حوزه کار) کلید سلکتور توجه نداشته باشد یا ضرایب را اشتباه محاسبه کند.

ب) خطای دستگاه: عواملی که باعث این نوع خطای شوند نسبت به خطای شخصی بیشتر است و در بعضی موارد نمی‌توان از تأثیر آن‌ها جلوگیری کرد. کیفیت فتقی دستگاه، فرکانس، اصطکاک، حوزه‌های الکترومغناطیسی و خطای ناشی از حرارت محیط، برخی از این عوامل هستند. یکی دیگر از عواملی که باعث خطای شوند وجود و نصب دستگاه در مدار است. مثلاً با قرار دادن یک آمپرmetr در مدار مقاومت ناخواسته‌ای به مدار اضافه می‌شود و جریان مدار را کاهش می‌دهد در نتیجه اندازه‌گیری با خطای همراه خواهد بود.

در حال حاضر با پیشرفت فن‌آوری، دستگاه‌های اندازه‌گیری را عموماً به صورت الکترونیکی می‌سازند. این دستگاه‌ها قطعات متحرك ندارند و بسیار دقیق هستند و تقریباً مستقل از شرایط محیط عمل می‌کنند. مثلاً اگر حرارت محیط تغییر کند، در مقدار اندازه‌گیری شده تأثیری نمی‌گذارد. امروزه به خاطر دقت بسیار بالایی که در ساخت اکثر دستگاه‌های اندازه‌گیری، حتی نوع ارزان قیمت، وجود دارد، معمولاً این دستگاه‌ها در عمل خطای ندارند، ساخت دستگاه‌ها به صورت دیجیتالی (رقمی) سبب می‌شود که خطای مربوط به خواندن مقادیر نیز از بین برود.

۳-۱-۱- طبقه‌بندی سیستم‌های اندازه‌گیری:

دستگاه‌های اندازه‌گیری را به صورت‌های مختلف طبقه‌بندی می‌کنند. در یک طبقه‌بندی، این دستگاه‌ها را به دستگاه‌های آنالوگ و دیجیتال تقسیم می‌کنند. خروجی دستگاه آنالوگ مشابه ورودی دستگاه (آنالوگ) است. سرعت سنج اتمبیل و ولت‌مترهای عقربه‌ای نمونه‌هایی از دستگاه‌های آنالوگ هستند.

دستگاه‌های دیجیتال، کمیت اندازه‌گیری شده را به صورت رقم (عدد) یا ارقام نشان می‌دهند، یعنی برخلاف دستگاه‌های آنالوگ، قادر به نشان دادن کمیت به صورت پیوسته نیستند. ولت‌متر دیجیتالی و فرکانس متر دیجیتالی نمونه‌هایی از انواع دستگاه‌های دیجیتال می‌باشند.

در دسته‌بندی دوم، دستگاه‌های اندازه‌گیری به دستگاه‌های اندازه‌گیری DC و AC تقسیم می‌شود. دستگاه‌های DC فقط مقادیر ثابت و دستگاه‌های AC کمیت‌های متغیر با زمان را

از مولکول ساخته شده‌اند، و هر مولکول از اتم‌های مختلف تشکیل شده است. مولکول‌های یک جسم سیال (مایع یا گاز) با سرعت زیاد در تمام جهات حرکت می‌کنند. در اثر این حرکت مولکول‌ها با یکدیگر یا با دیواره ظرفی که در آن قرار دارند برخورد می‌نمایند. در اثر برخورد مولکول‌ها به دیواره ظرف نیرویی به آن وارد می‌شود. هر قدر مولکول‌ها با سرعت زیادتری به ظرف برخورد نمایند با تعداد مولکول‌های برخورد کرده با دیواره بیشتر یا مولکول سنگین‌تر باشد، این نیرو بیشتر خواهد بود بنابراین مقدار نیروی وارد بر دیواره ظرف به عوامل زیر بستگی دارد.


الف) سرعت مولکول‌ها

ب) تعداد مولکول‌ها

ج) وزن مولکول‌ها

نیروی وارد شده به واحد سطح را فشار می‌گویند.

شکل ۱-۱ مکعبی را نشان می‌دهد که دارای سطح تماسی برابر یک اینچ مربع است. در این صورت هر نیرویی که بر این سطح وارد می‌آید فشار نامیده می‌شود.

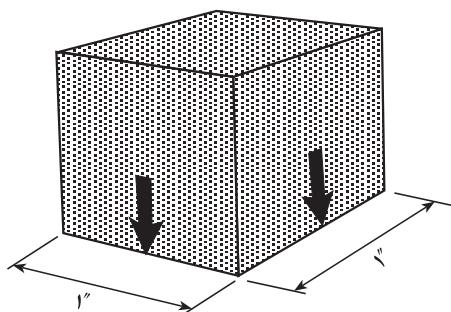

شکل ۱-۱- فشار وارد شده به مکعبی با سطح تماس یک اینچ

لذا به زبان ساده فشار را به صورت زیر تعریف می‌کنیم: فشار عبارت از اندازه نیروی وارد شده بر سطح اثر نیرو است، فشار را می‌توان با رابطه ۱-۱ بیان کرد:

$$P = \frac{F}{A} \quad \text{رابطه ۱-۱}$$

در رابطه ۱-۱، F نیرو و A سطح اثر نیرو است.

در شکل ۱-۲، مکعب فشاری را به سطحی که روی آن قرار دارد وارد می‌کند.

طریق فرستنده و گیرنده).

- سرعت انتقال آن بسیار بالاست (سرعت نور).
- اندازه‌گیری آن بسیار آسان است (مثلاً با یک ولت‌متر و آمپر متر).

- مقایسه آن با یک سیگنال مرجع بسیار ساده است.

- تبدیل آن به نوع دیگر انرژی بسیار آسان است.

- هزینه انتقال آن بسیار پایین است.

- امکان اتصال به دستگاه‌های کنترل خودکار مانند رایانه وجود دارد.

- امکان ضبط اطلاعات به صورت فایل وجود دارد.

۱-۲-۱- سیگنال‌های استاندارد الکتریکی:

سیگنال‌های الکتریکی مناسب با اندازه کمیت‌های غیر الکتریکی را به دلایل زیر، تبدیل به سیگنال‌های استاندارد الکتریکی می‌کنند:


(الف) جلوگیری از تنوع دستگاه‌های اندازه‌گیری و کنترل

(ب) استفاده از دستگاه‌های متداول برای اندازه‌گیری کمیت

موردنظر

- سیگنال‌های استاندارد الکتریکی را به صورت زیر در

صنعت مورد استفاده قرار می‌دهند.

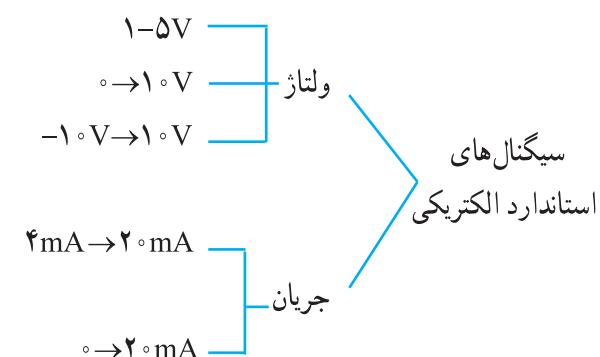


سیگنال‌های الکتریکی دیگری (مانند $2V \rightarrow 10V$) گاهی در صنعت دیده می‌شوند، ولی امروزه کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۱-۳-۱- اندازه‌گیری فشار

۱-۳-۱- تعریف فشار: همه مواد موجود در طبیعت

لاستیک چرخ‌های اتومبیل تحت فشار شدید باد قرار دارند تا اتومبیل بتواند با کمترین انرژی حرکت کند. آب لوله کشی شهر به کمک پمپ‌های سیار بزرگ تحت فشار قرار می‌گیرد تا از یک نقطه به دیگر نقاط جابجا شود. گاز شهری به کمک پمپ‌های بزرگ تحت فشار قرار می‌گیرد تا از یک نقطه به سایر نقاط مورد نظر جابجا شود (از جنوب تا شمال کشور). در صنعت از فشار رونگ برای مواردی مانند پرس‌ها، جک‌ها و بالابرها استفاده فراوان می‌شود.

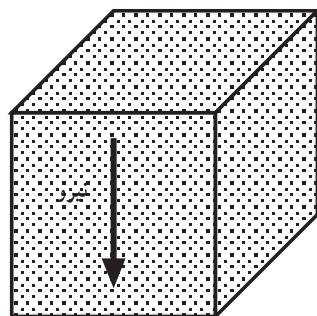

شکل ۲-۱-۱- مکعب به سطحی که روی آن قرار دارد فشار وارد می‌کند.

در تمامی موارد یاد شده در زمینه فشار، اعمال نیرو به سطح وجود دارد، در بعضی موارد، عامل نیرو ناشی از یک وزن است و در موارد دیگر، به جای وزن، تراکم مولکول‌های هوا است، مانند فشار باد داخل لاستیک چرخ اتومبیل که بر ذره ذره سطح لاستیک فشار می‌آورند.

در رابطه ۱-۱، اگر F بر حسب کیلوگرم نیرو و A بر حسب سانتی‌متر مربع باشد، واحد P ، بر حسب کیلوگرم نیرو بر سانتی‌متر مربع خواهد بود :

$$P = \frac{F}{A} = \frac{\text{کیلوگرم نیرو}}{\text{سانتی متر مربع}}$$

در ادامه، واحدهای رایج فشار و نحوه اندازه‌گیری آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱-۳-۲ واحدهای فشار : یک بار دیگر به رابطه

$$P = \frac{F}{A}$$

فسار توجه می‌کنیم :

فشار ناشی از یک کیلوگرم نیرو بر یک سانتی‌متر مربع از سطح را یک بار (BAR) می‌گویند.

واحدهای BAR و PSI در صنعت از رایج‌ترین واحدها هستند؛ اما در ابزار دقیق از واحد دیگری به نام اینچ سیال نیز استفاده می‌شود. اینچ آب و یا اینچ جیوه نمونه‌هایی از اینچ سیال است.

برای اندازه‌گیری فشارهای خیلی کم، از واحد دیگری به نام پاسکال استفاده می‌شود. یک پاسکال برابر با $\frac{1}{100000}$ بار است :

$$1\text{BAR} = 100000\text{Pa} = 10^5\text{Pa}$$


۱-۳-۳ فشار اتمسفر : تمام اجسام در روی زمین، تحت فشار اتمسفر است. فشار اتمسفر اغلب به عنوان مبنای نظر

واحد کوچکتر بار (Bar) می‌لیبار (mBar) است که معادل $\frac{1}{1000}$ Bar (1mBar) است.

همچنین اگر در رابطه ۱-۱، واحد F بر حسب پوند نیرو (یک پوند تقریباً $453/6$ گرم است) و واحد سطح بر حسب اینچ مربع (یک اینچ تقریباً $25/4$ میلی‌متر است) باشد، واحد P ، بر حسب پوند بر اینچ مربع خواهد بود، واحد پوند بر اینچ مربع را با PSI (Pound force per Square Inch) نشان می‌دهند.

$$1\text{PSI} = \frac{1\text{ پوند نیرو}}{1\text{ اینچ مربع}}$$

می دانیم که اگر فشار وارد شده بر سطح مایع در هر دو لوله یکسان باشد، در این صورت هیچ گونه اختلاف فشاری وجود ندارد و سطح مایع در هر دو لوله با هم برابر است (شکل ۱-۴). حال اگر یک سر لوله را به ظرفی که محتوی گاز یا مایع تحت فشار است وصل کنیم اختلاف فشار به وجود می آید (شکل ۱-۵).

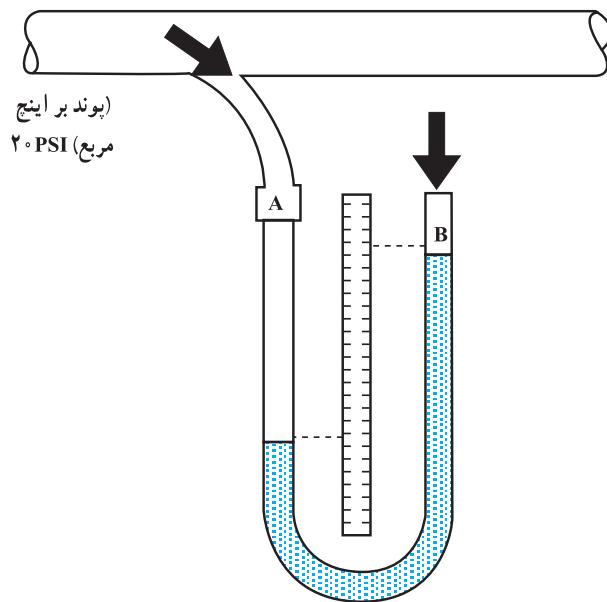

شکل ۱-۵- تغییر سطح مایع در دو لوله به علت اختلاف فشار

با استفاده از تغییرات سطح مایع می توان تغییرات فشار را اندازه گرفت. برای این کار از یک وسیله مدرج که بتوان اختلاف فشار را روی آن خواند استفاده می کنیم؛ با وارد کردن فشار در یک طرف لوله U شکل، مایع در طرف دیگر بالا می رود؛ یعنی هر قدر فشار بیشتر باشد لوله ای که برای نشان دادن تغییرات فشار لازم است باید با طول بزرگ تری انتخاب شود. لوله ممکن است از جنس شبشه باشد؛ لذا از فشار سنج های لوله ای برای اندازه گیری فشار در مکان هایی که امکان شکستن لوله وجود دارد، استفاده نمی شود.


در شکل ۶-۱ تصویر یک نمونه فشار سنج لوله ای را که اختلاف فشار دو مخزن را نشان می دهد، مشاهده می کنید.

گرفته می شود. این فشار در سطح هم طراز دریای آزاد، تقریباً برابر PSI ۱۴/۷ است.

۱-۳-۴- درجه بندی فشار گیج (Gage)^۱ : فشاری که در پروسه های صنعتی اندازه گیری می شود، معمولاً بزرگ تر و یا مساوی فشار جو است. اختلاف میان فشار اتمسفر و فشار اندازه گیری شده را فشار گیج می نامند و آن را با PSIG و یا PSIA نشان می دهند.

۱-۳-۵- درجه بندی فشار مطلق : مبنای این فشار، صفر مطلق است، در این دما هیچ فشاری، حتی فشار اتمسفر وجود ندارد. بنابراین فشار صفر مطلق فقط در خلا کامل ایجاد می شود. فشار مطلق را با PSIA نشان می دهند.


- رابطه میان فشار مطلق و فشار گیج
برای محاسبه فشار مطلق، باید فشار جو را با فشار گیج جمع کرد (شکل ۱-۳).

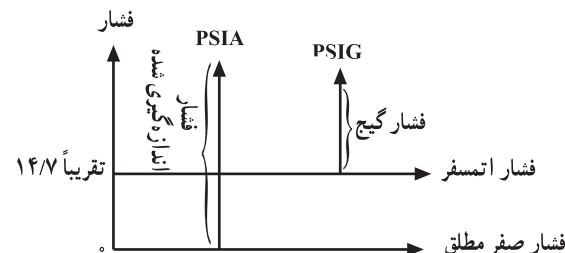

شکل ۱-۳- رابطه فشار مطلق با فشار گیج


۱-۴- دستگاه های اندازه گیری فشار

۱-۴-۱- اندازه گیری فشار به کمک فشار سنج لوله ای : این دستگاه به طور ساده از یک لوله U شکل تشکیل می شود که دو انتهای آن باز است.

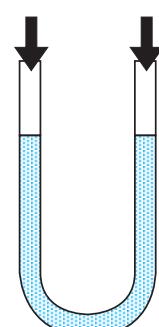


شکل ۱-۴- به علت فشار یکسان سطح مایع در دو لوله یکسان است.

^۱ gage را به صورت gage نیز می نویسند.

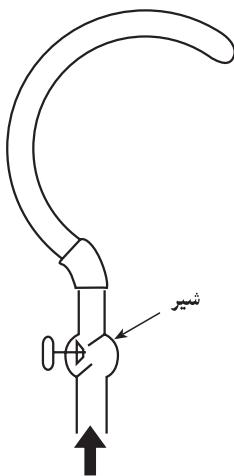


شکل ۱-۸- لوله بوردون

تا زمانی که شیر بسته است فشار داخل لوله کم و لوله به حالت خمیده است، هنگامی که شیر را باز می کنیم فشار داخل لوله زیاد می شود و به تدریج از انحنای لوله می کاهد تا آن را به حالت مستقیم در می آورد. از این خاصیت برای تعیین مقدار فشار استفاده می شود. در این حالت با اندازه گیری مقدار تغییر شکل لوله، می توانیم میزان فشار وارد را نیز اندازه بگیریم (شکل ۱-۹).

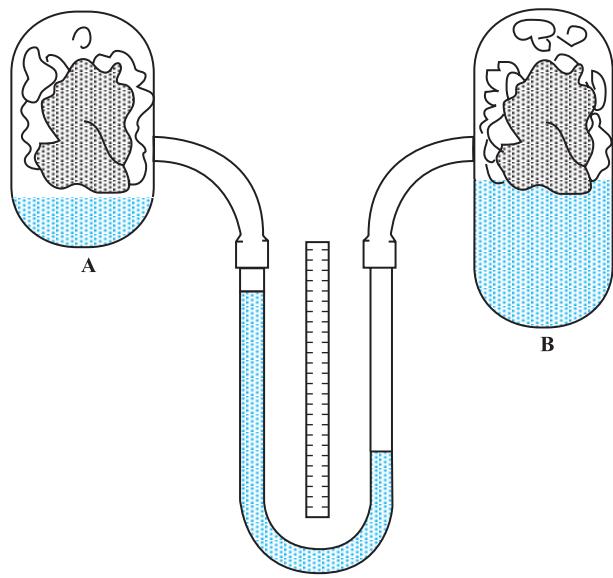

شکل ۱-۶

در شکل ۱-۷ یک نمونه فشارسنج دیجیتالی را مشاهده می کنید.

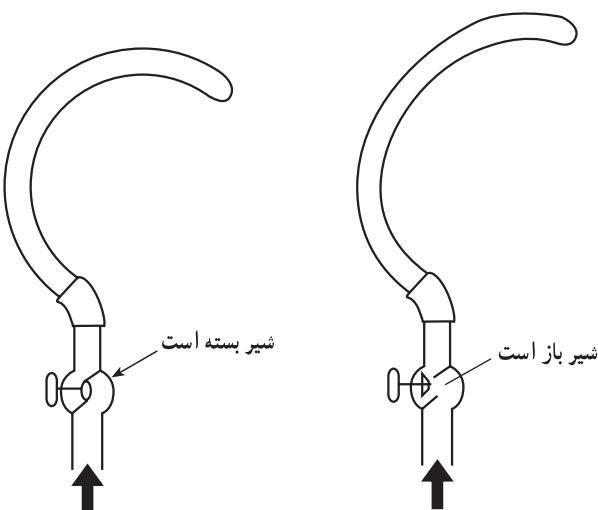

شکل ۱-۹- تغییر فشار داخل لوله بوردون با باز کردن و بستن شیر آن

برای مشاهده تغییرات می توان انتهای لوله را به یک عقره چرخ دنده دار اتصال داد. مطابق شکل ۱-۱۰-الف، زیاد شدن فشار لوله خمیده را کمی باز می کند، باز شدن لوله سبب حرکت دادن چرخ دنده ها و در نهایت حرکت عقربه روی صفحه مدرج



شکل ۱-۷- فشارسنج دیجیتالی

۱-۴-۲- اندازه گیری فشار با لوله منبسط شونده :

الف) لوله بوردون C شکل : این فشارسنج معمول ترین نوعی است که در صنعت از آن استفاده می شود و از یک لوله تو خالی خمیده فلزی با خاصیت فنری، تشکیل شده است. یک طرف این لوله بسته و طرف دیگر آن توسط شیری به مخزن فشار متصل می گردد (شکل ۱-۸).

از آن جا که شکل لوله تقریباً به صورت C شکل می‌باشد آن را لوله C شکل نیز می‌نامند. یکی از کاربردهای اندازه‌گیری فشار با لوله منبسط شونده در نشان دهنده روغن موتور اتومبیل است. در شکل ۱-۱۱ تصویر داشبورد اتومبیل که نشان دهنده روغن روی آن نصب است را ملاحظه می‌کنید. در شکل ۱-۱۲ تصویر موتور اتومبیل و محل نصب فشنگی یا سنسور روغن را مشاهده می‌کنید.



مجموعه نشان دهنده‌ها : ۱—درجه فشار روغن ۲—درجه دمای آب ۳—درجہ بنزین ۴—درجہ شارژ باتری ۵—دورسنج موتور ۶—صفحة کیلومتر شمار و سرعت سنج


شکل ۱-۱۱- داشبورد اتومبیل




شکل ۱-۱۲- موتور اتومبیل و محل نصب شمع فشنگی یا سنسور روغن

یکی از انواع نشان دهنده روغن در اتومبیل، انساطی است، در شکل ۱-۱۳ این نوع نشان دهنده را ملاحظه می‌کنید. در این نوع نشان دهنده، از یک لوله قابل انعطاف استفاده شده است که از یک طرف به وسیله لوله‌ای به مدار روغن کاری موتور وصل می‌شود و از طرف دیگر به عقربه نشان دهنده متصل است. در حالت خاموش بودن موتور، عقربه در ابتدای صفحه

می‌شود و میزان فشار را نشان می‌دهد. در شکل ۱-۱- ب ساختمان داخلی نوع دیگری از فشارسنج بوردون رسم شده است. در شکل ۱-۱- ج سه نمونه فشار سنج بوردون را مشاهده می‌کنید.

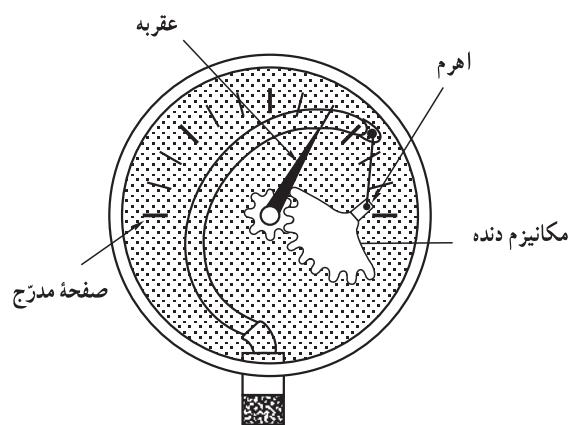

الف - ساختمان داخلی یک نمونه فشارسنج بوردون

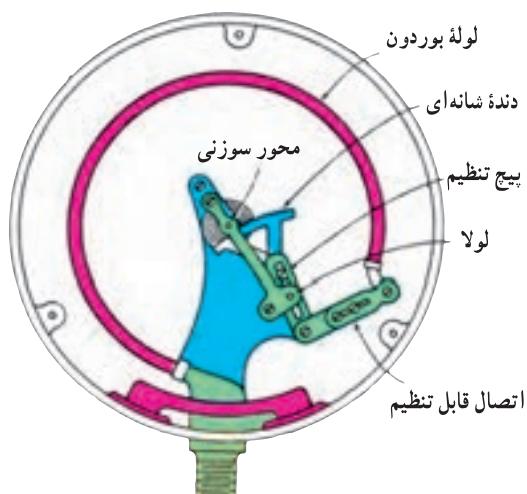

ب - ساختمان داخلی نوع دیگری از فشارسنج بوردون




ج - سه نمونه فشارسنج بوردون

شکل ۱-۱- ساختمان داخلی و انواع فشارسنج بوردون


به طرف راست خم می‌شود. وسط دیافراگم به یک عقریه متصل است که حرکت (جایه‌جایی) دیافراگم را روی یک صفحه مدرج نشان می‌دهد.

مدرج فشار روغن قرار می‌گیرد (شکل ۱۳-۱). پس از روشن شدن موتور فشار مؤثر بر لوله قابل انعطاف، باعث انساط لوله شده و با حرکت عقریه، مقدار فشار اندازه‌گیری می‌شود.

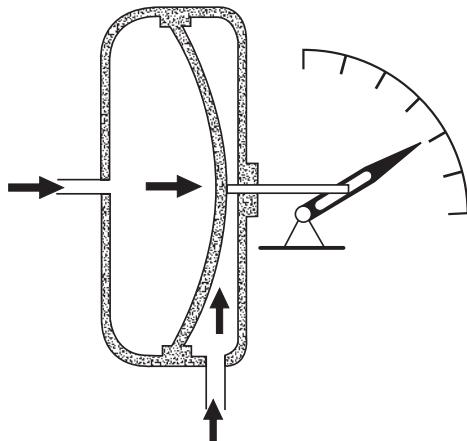


شکل ۱۵-۱ - ساختمان فشارسنج دیافراگمی

حدود فشاری که دیافراگم می‌تواند تحمل کند بستگی به اندازه و ضخامت آن دارد. مثلاً برای سنجش اختلاف فشارهای زیاد نباید از دیافراگم‌های نازک استفاده نمود. از آن جایی که برای ساخت دیافراگم از موادی که قابلیت ارتجاعی زیاد دارند استفاده می‌شود، حتی اختلاف فشارهای کم نیز جایه‌جایی قابل ملاحظه‌ای در دیافراگم ایجاد می‌کند؛ بدین ترتیب می‌توان اختلاف فشارهای بسیار جزیی را نیز اندازه گرفت. یکی از کاربردهای فشارسنج دیافراگمی در شمع روغن یا فشنگی فشار روغن موتور اتومبیل است. در شکل ۱۶ نمونه‌ای از این نوع فشارسنج دیافراگمی را ملاحظه می‌کنید.

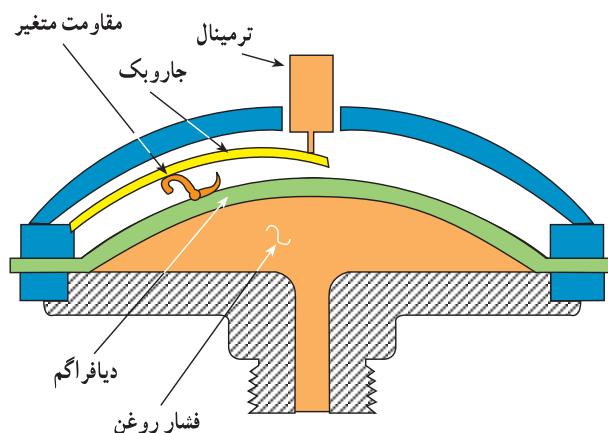


شکل ۱۶-۱ - نمونه‌ای از فشنگی یا شمع روغن دیافراگمی

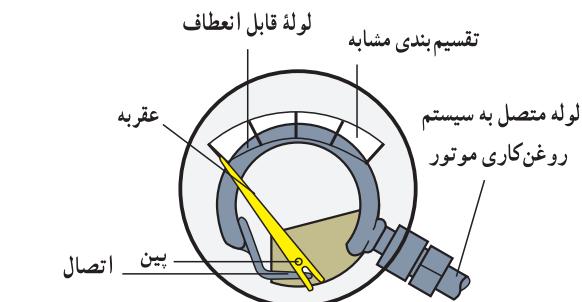

شکل ۱۳-۱ - فشارسنج انساطی که برای نشان دادن درجه فشار روغن در اتومبیل به کار می‌رود.

ب) فشارسنج دیافراگمی : به طور خلاصه می‌توان گفت که این نوع فشارسنج از یک محفظه (قوطی) کاملاً آب‌بندی شده، با دو مجرای ورود فشار در دو طرف، تشکیل شده است. در وسط محفظه پرده‌ای (دیافراگم) از لاستیک یا ماده ارتجاعی دیگری قرار دارد که در صورت وجود اختلاف فشار در دو طرف آن به طرفی که فشار کمتری دارد متمایل می‌شود (شکل ۱۴-۱).

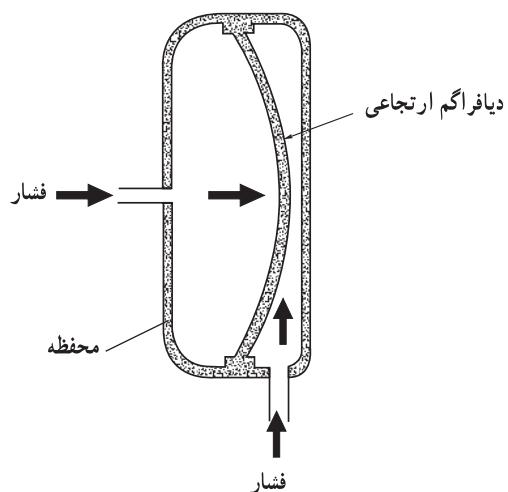

شکل ۱۴-۱ - اصول کار فشارسنج دیافراگمی


این دستگاه، فشارسنج تفاضلی نام دارد و برای سنجش اختلاف فشار به کار می‌رود. با توجه به شکل ۱۵-۱، فشار حاصل از گاز در سمت چپ دیافراگم بیشتر است لذا دیافراگم

فانوسی شکل سبب حرکت عقربه روی صفحه مدرج می‌شود (شکل ۱۷-۱).

از آنجا که میزان حرکت عقربه در فشارسنج فانوسی بیش از نوع دیافراگمی می‌باشد (در فشار یکسان برای هر دو فشارسنج)، بنابراین فشارسنج فانوسی دقیق‌تر از فشارسنج دیافراگمی است.

ج) فشارسنج فانوسی : اصول کار این نوع فشارسنج‌ها شبیه به فشارسنج دیافراگمی است ولی به خاطر داشتن سطح زیاد، حساسیت آن از فشارسنج دیافراگمی بیشتر است.

فشاری را که اندازه‌گیری آن مورد نظر است به محفظه فانوسی شکل که خود به عقربه‌ای وصل شده است هدایت می‌کنیم. این امر باعث انساط و افزایش طول آن می‌شود و عقربه را به حرکت درمی‌آورد. بدین ترتیب کوچک‌ترین حرکت محفظه

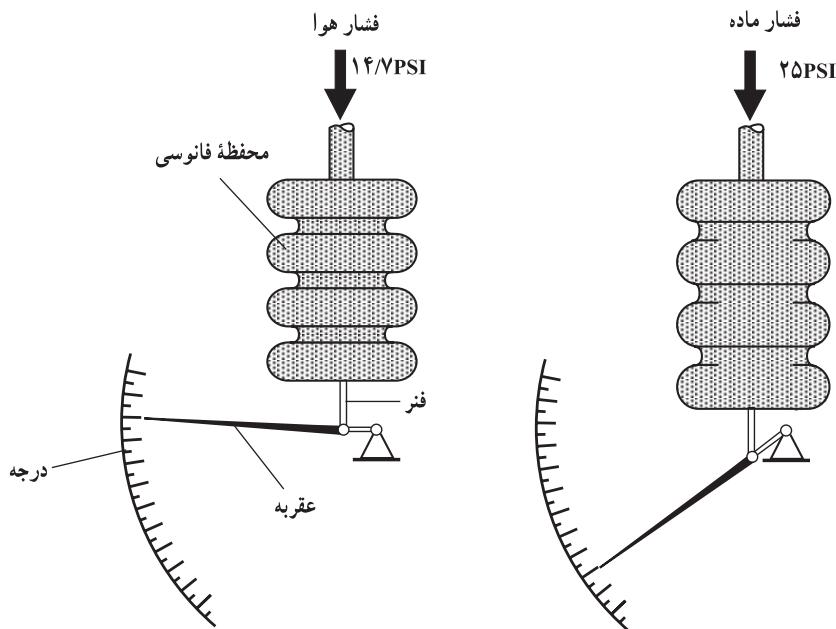

شکل ۱۷-۱ - حرکت محفظه فشارسنج فانوسی باعث حرکت عقربه می‌شود.

۹-۵ هرچهار علاقه مند

بررسی کنید کدام یک از حسگرهایی که تاکنون آموزش داده شده است (یا مشابه آن) در ماشین‌های لباسشویی و ظرف‌شویی ممکن است وجود داشته باشد و چه عملی را انجام می‌دهد.

● رانکین

در صنعت، درجه‌بندی سانتی‌گراد و فارنهایت بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.


برای درجه‌بندی دما، داشمندان فیزیک، دو نقطه مرجع یعنی دمای نقطه ذوب یخ و دمای آب در حال جوش را درنظر می‌گیرند.

۱-۵-۱- اندازه‌گیری دما

دماهی یک جسم، نشان دهنده درجه سردی و گرمی آن است. چهار نوع درجه‌بندی برای دما مرسوم است.

- سانتی‌گراد (سلسیوس)
- فارنهایت
- کلوین


برای بی‌بردن به تغییرات درجه حرارت استفاده می‌شود. ارتفاع ستون جیوه در یک لوله بسیار نازک می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات دما باشد (شکل ۱۹-۱).

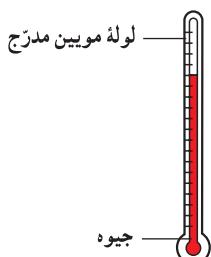

شکل ۱۹-۱- دماسنجد جیوه‌ای

به نسبت بالا رفتن یا پایین آمدن درجه حرارت، جیوه منبسط یا منقبض می‌شود و در طول لوله حرکت می‌کند. با توجه به صفحه مدرج که زیر لوله قرار دارد، میزان درجه حرارت نشان داده می‌شود.

یکی از اشکالات این نوع دماسنجد‌ها بلند بودن طول لوله برای سنجش‌های وسیع درجه حرارت است، زیرا امکان شکستن لوله بزرگ و نازک شیشه‌ای بسیار زیاد است. از طرفی چون ساختن لوله‌ای که قطر داخل آن کاملاً یکسان باشد بسیار مشکل است، در نتیجه فاصله نشان‌دهنده بالا رفتن درجه حرارت در سرتاسر لوله متفاوت خواهد بود. شکل ۲۰-۱ این نکته را نشان می‌دهد.

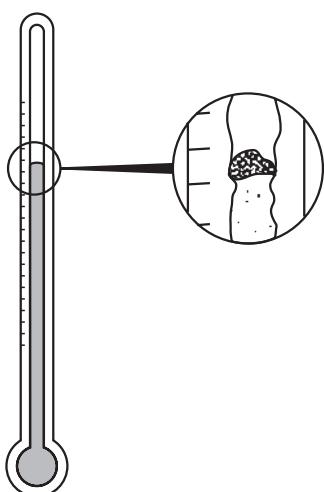


شکل ۲۰-۱- فاصله نشان‌دهنده بالا رفتن درجه حرارت در لوله یکنواخت نیست.

۲-۱-۶- دماسنجد فشاری: همان‌طور که قبل‌گفته شد با بالا رفتن درجه حرارت فشار نیز افزایش می‌یابد. لذا می‌توان با

بین این دو نقطه مرجع را به 100° یا 18° قسمت تقسیم می‌کنند. آقای سلسیوس (Celsius) دمای نقطه ذوب بخ را صفر و دمای آب در حال جوش را 100° در نظر گرفت و بین این دو نقطه را صد قسمت تقسیم کرد. این نوع درجه بندی دمای را سانتی‌گراد و یا سلسیوس می‌گویند.

آقای فارنهایت دمای نقطه ذوب بخ را 32° و دمای آب در حال جوش را 212° در نظر گرفت و بین این دو را 18° قسمت تقسیم کرد؛ این نوع درجه بندی، درجه بندی فارنهایت نام دارد. شکل ۱-۱۸ درجه بندی سلسیوس و فارنهایت را نشان می‌دهد.

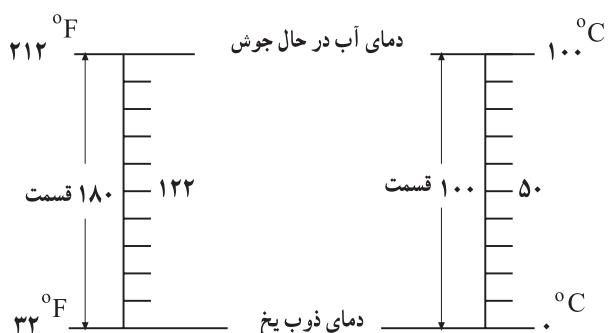

شکل ۱-۱۸- نحوه درجه بندی سلسیوس و فارنهایت

نحوه تبدیل درجه بندی سانتی‌گراد و فارنهایت به یک دیگر به صورت زیر است :

$$T_C = \frac{5}{9} (T_F - 32)$$

$$T_F = \frac{9}{5} (T_C + 32)$$


برای اندازه‌گیری دما، روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش‌ها اندازه‌گیری تغییر خواص الکتریکی اجسام در اثر تغییرات دما است. می‌دانیم که مقاومت اهمی فلزات در اثر تغییر دما، تغییر می‌کند. در فلزات، با افزایش دما مقاومت اهمی فلزات افزایش می‌یابد. از خاصیت تغییرات مقاومت اهمی فلزات بر اثر تغییرات دما، برای اندازه‌گیری حرارت در صنعت استفاده می‌شود.

۶-۱- انواع وسائل اندازه‌گیری درجه حرارت


۱-۶- دماسنجد با ماده قابل انبساط : از دماسنجد

که در نتیجه گرم شدن فوراً تبدیل به بخار شوند؛ چنان‌چه حرارت بیشتری به این مایعات داده شود، بخار بیشتری نیز تولید می‌شود و به همان نسبت میزان فشار زیادتر شده و لوله بوردون بیشتر باز می‌شود و عقربه، درجه حرارت بیشتری را نشان خواهد داد.

۳-۱-۶- دماسنجدو فلزی : همان‌طور که می‌دانید حرارت باعث انبساط فلزات می‌شود، ولی در اثر افزایش حرارت، مثلاً مس بیشتر از فولاد منبسط می‌گردد. شکل ۱-۲۳ دو نوع فلز مختلف را که به یک‌دیگر متصل شده و یک تیغه دو فلزی را تشکیل داده‌اند نشان می‌دهد.


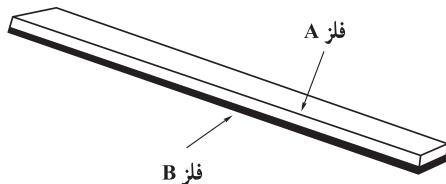


اگر به این تیغه حرارت داده شود، در اثر حرارت یکی از این دو فلز بیشتر از دیگری منبسط می‌شود و همین امر باعث خم شدن تیغه می‌گردد. همیشه فلز با قابلیت انبساط بیشتر در سمت خارج احنا قرار می‌گیرد (شکل ۱-۲۴).

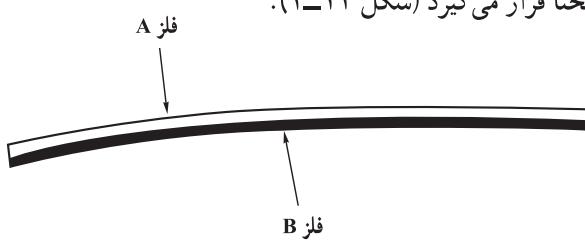


اگر این احنا باعث قطع و وصل شدن کلیدی گردد این وسیله را ترمومترات می‌نامند. چنان‌چه میزان انحراف تیغه در اثر حرارت به نشان‌دهنده‌ای منتقل گردد، دستگاه دماسنجد است. سیستمی که میزان انحراف تیغه‌ها را اندازه‌گیری می‌کند می‌شود. سیستمی که میزان انحراف تیغه‌ها را اندازه‌گیری می‌کند لازم است بسیار دقیق باشد و هیچ‌گونه مانع مکانیکی در مقابل انحراف ایجاد نکند. در مواردی که انحراف تیغه‌ها به عقربه‌ای منتقل می‌گردد تغییرات دما قابل روئیت خواهد بود. از LVDT نیز می‌توان جهت سنجش تغییر مکان صورت گرفته متناسب با

اندازه گرفتن فشار یک جسم (مایع یا گاز) توسط فشارسنج به طور غیر مستقیم به میزان درجه حرارت نیز بی‌برد. شکل ۱-۲۱ دو نوع لوله بوردون را که در اثر ازدیاد فشار مایع یا گاز درون آن، شروع به باز شدن کرده‌اند نشان می‌دهد. چون فشار با حرارت در رابطه است، لذا می‌توان سیستم را بر حسب حرارت مدرج نمود. به شکل ۱-۲۲ توجه کنید، با افزایش حرارت آب بخار می‌شود و در نتیجه میزان فشار داخل لوله بوردون زیاد می‌گردد. در این صورت لوله باز شده و عقربه به سمت راست حرکت می‌کند. به این ترتیب حرکت عقربه، روی صفحه مدرج، بالا رفتن درجه حرارت را نشان می‌دهد.

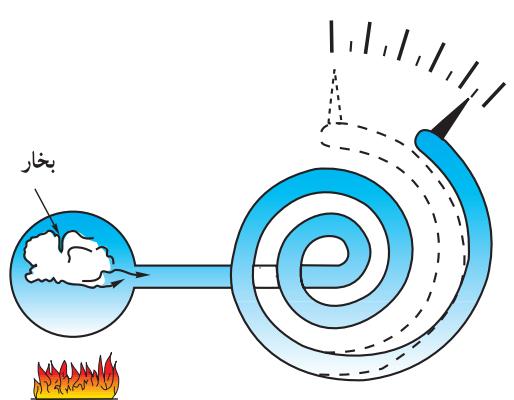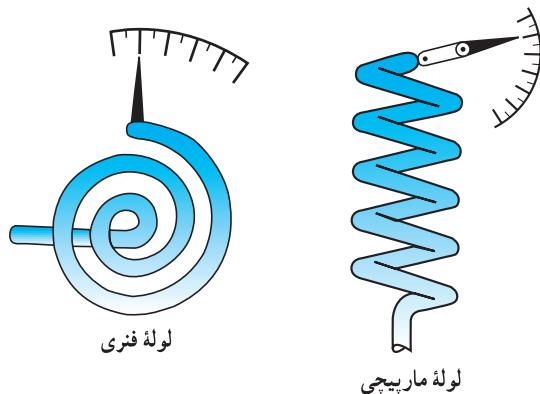

هنگامی که درجه حرارت پایین می‌آید طبیعتاً میزان فشار کاهش یافته و لوله مجدداً به صورت اول بازمی‌گردد. گاهی ممکن است در دماسنجه‌ها از مایعاتی استفاده شود


افزایش گرمای آب موتور باعث کاهش مقاومت الکتریکی در فشنگی آب نسبت شده روی موتور می‌شود و متناسب با آن جریان مصرفی دستگاه افزایش می‌یابد. عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ حرارتی باعث گرم شدن تیغه بی متال و درنتیجه افزایش طول آن می‌شود. افزایش طول تیغه باعث تغییر موقعیت عقره دستگاه می‌شود و عقره به سمت H – گرم شدن آب (Hot) حرکت می‌کند (شکل ۲۷).

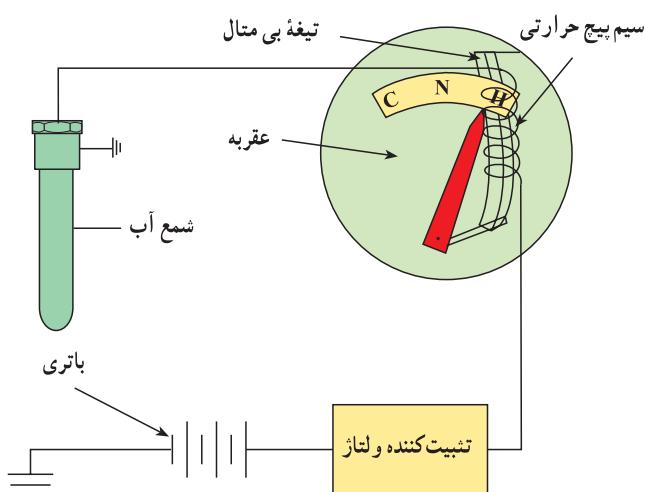

شکل ۲۷ - افزایش گرمای آب باعث انحراف عقره به سمت H می‌شود.

۴-۱- دماسنجد ترموکوپلی: می‌دانیم که هر تغییری در درجه حرارت یک فلز باعث به حرکت درآمدن الکترون‌های آن می‌گردد. هر قدر این تغییر دما، در یک فلز خاص، بیشتر باشد به همان نسبت جریان الکترون‌ها بیشتر خواهد بود که خود باعث تغییر بار الکتریکی در یک نقطه می‌شود. با استفاده از این خاصیت و با اندازه‌گیری میزان اختلاف بار الکتریکی می‌توان تغییرات درجه حرارت را تعیین نمود. این همان اصلی است که در ترموکوپل مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین برای این کار سرهای دو تیغه از دو جنس مختلف را به یکدیگر متصل نموده و محل اتصال را گرم می‌کنیم. در این هنگام الکترون‌ها جریان پیدا کرده در نتیجه سر یک تیغه تراکم بار مثبت و سر تیغه دیگر تراکم بار منفی پیدا می‌کند (شکل ۲۸).


دما استفاده کرد. محدوده کار این نوع دماسنجه از 75°C -تا 150°C بوده و میزان دقت بهترین نوع آن 0.5% می‌باشد. ساختمان عملی یک نمونه از بی متال که در دماسنجه مورد استفاده قرار می‌گیرد در شکل ۲۵ نشان داده شده است.

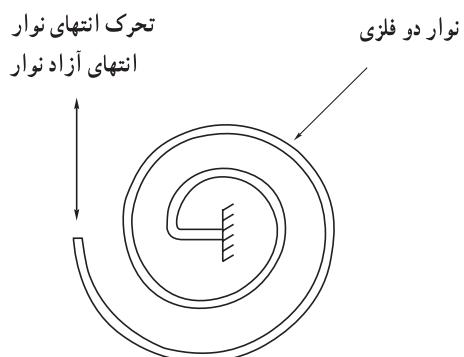

شکل ۲۵ - ساختمان عملی یک نمونه بی متال


کاربرد این نوع دماسنجه در نشان دهنده دمای آب موتور اتومبیل است که آن را به اصطلاح درجه آب می‌نامند. در ساختمان این نوع دماسنجه از تیغه (نوار) بی متالی استفاده شده است که در مقابل حرارت حساس بوده و تغییر طول می‌دهد. سیم پیچ حرارتی نصب شده در روی تیغه تغییرات دمای لازم را بر حسب مقدار جریان الکتریکی مصرفی ایجاد می‌کند.

در حالت سردبودن آب موتور به علت زیادبودن مقاومت الکتریکی فشنگی آب، جریان بسیار کمی از سیم پیچ حرارتی عبور می‌کند و تغییر طول تیغه بی متال در حدی است که عقره نشان دهنده روی C (Cold) – سردبودن آب (شکل ۲۶).

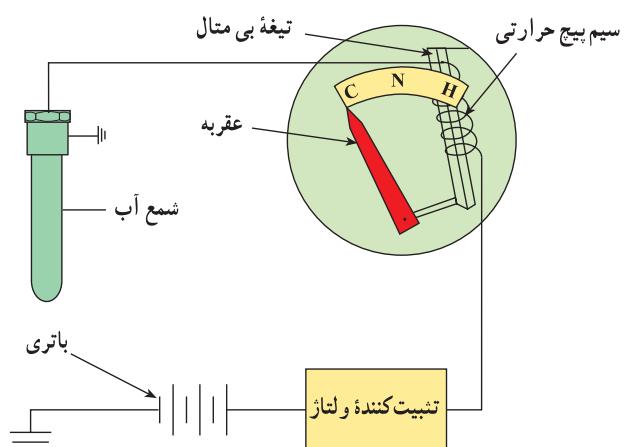

شکل ۲۶ - (C) سرد (N) نرمال (H) گرم

چنانچه تعدادی ترموموکوپل به صورت سری بسته شود، مجموعه، ترموموکوپل نام می‌گیرد. شکل ۱-۳۰ نمونه‌ای از ترموموکوپل را نشان می‌دهد.

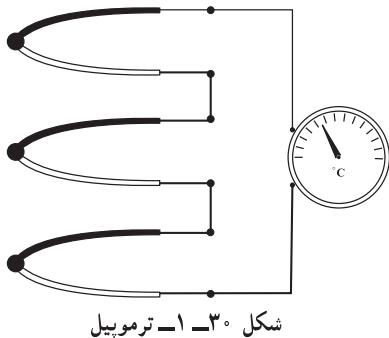


شکل ۱-۳۰-۱- ترموموکوپل

اگر در ترموموکوپل دمای محیط کلیه اتصالات و همچنین سیم‌های اتصال یکسان باشد در این صورت حساسیت مجموعه بالا رفته و قدرت تمیز آن نیز بیشتر خواهد شد.

به عنوان مثال با سری کردن ۲۵ ترموموکوپل از نوع کنستانتان - کرمل قدرت تمیز تا 1°C بالا خواهد رفت. از دیگر موارد استفاده ترموموکوپل کاربرد آن در اندازه‌گیری درجه حرارت متوسط اگزوژن توربین می‌باشد. این ترموموکوپل‌ها به طور جداگانه در نقاط مختلف اگزوژن قرار داده می‌شوند و با اندازه‌گیری ولتاژ دو سر ترموموکوپل می‌توان اندازه متوسط درجه حرارت اگزوژن را مشخص کرد. در شکل ۱-۳۱ نمونه‌هایی از دماسنجدیجیتالی صنعتی را مشاهده می‌کنید.




شکل ۱-۳۱- انواع دماسنجدیجیتالی

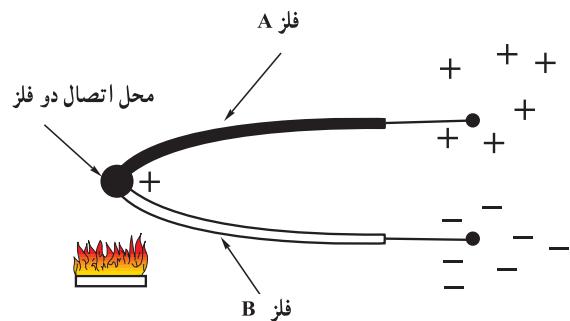

شکل ۲-۸-۱- تغییر درجه حرارت یک فلز باعث حرکت الکترون‌ها می‌شود.

هرقدر اختلاف درجه حرارت بین نقطه اتصال و سرهای آزاد این دو فلز، بیشتر باشد به همان نسبت بار الکتریکی دو سر تیغه‌ها زیادتر خواهد بود. بنابراین با اندازه‌گیری اختلاف بار الکتریکی (اختلاف پتانسیل الکتریکی) دو سر آزاد تیغه‌ها (دو سر ترموموکوپل)، درجه حرارت نقطه اتصال مشخص خواهد شد (شکل ۲-۹).

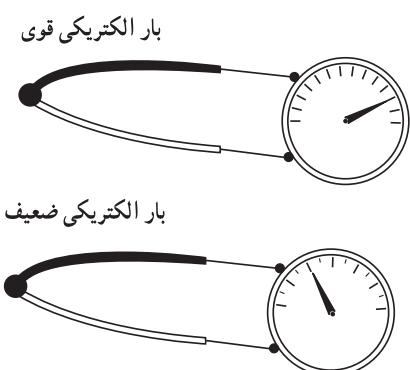

شکل ۲-۹-۱- هر قدر حرارت نقطه اتصال بیشتر باشد اختلاف پتانسیل دو سر تیغه‌ها بیشتر خواهد بود.

چنانچه به نقطه اتصال و سرهای آزاد دو فلز، حرارت یکسان داده شود، بار الکتریکی دو فلز مساوی شده و در نتیجه اختلاف پتانسیل نیز صفر خواهد بود بنابراین قابلیت استفاده ترموموکوپل فقط در صورت وجود اختلاف درجه حرارت بین نقطه اتصال و سرهای آزاد تیغه‌های فلزی می‌باشد. بنابراین در عمل درجه حرارت سرهای آزاد ثابت نگهداشت می‌شود که آن را «درجه حرارت مبدأ» می‌نامیم.

مقدار ولتاژ ایجاد شده در دو سر تیغه‌ها بستگی به جنس تیغه‌ها داشته و به طور معمول بین $8\text{ }\mu\text{V} / ^{\circ}\text{C}$ تا $10\text{ }\mu\text{V} / ^{\circ}\text{C}$ است. در ضمن حداکثر درجه حرارت مجاز ترموموکوپل نیز بستگی به جنس تیغه‌ها دارد.



شکل ۱-۳۲- یک نمونه ترمیستور

وسایل اندازه‌گیری دما شامل مقاومت‌های تابع حرارت:

این وسایل دارای المان‌هایی هستند که مقاومت الکتریکی آن‌ها در مقابل حرارت تغییر می‌کند. در صورتی که مادهٔ تشکیل دهندهٔ مقاومت از جنس فلز باشد دستگاه ترمومتر مقاومتی و چنانچه این ماده از جنس نیمهٔ هادی باشد وسیله، ترمومتر ترمیستوری نامیده می‌شود. روش معمول سنجش مقاومت استفاده از پل اندازه‌گیری می‌باشد. با اندازه‌گیری مقدار مقاومت و یا ولتاژ دو سر آشکارساز در پل می‌توان درجهٔ حرارت را اندازه‌گرفت. شکل ۱-۳۲-۱ یک نمونهٔ ترمیستور را نشان می‌دهد.

تغییر دما، تغییر می‌کند. در فلزات، با افزایش دما، مقاومت اهمی فلزات افزایش می‌یابد. از همین خاصیت تغییرات مقاومت اهمی فلزات بر اثر تغییر دما، برای اندازه‌گیری حرارت در صنعت استفاده می‌شود.

در اکثر فلزات شناخته شده، تغییرات مقاومت اهمی نسبت به تغییرات دما، خطی نیست. مثلاً در یک فلز مشخصی، اگر دمای فلز از صفر به 1°C درجه سانتی گراد افزایش پیدا کند، مقاومت اهمی آن فلز 5Ω زیاد می‌شود و اگر دمای همان فلز از 1°C درجه سانتی گراد به 20°C درجه سانتی گراد افزایش یابد، مقاومت اهمی آن فلز $7/2$ اهم زیاد می‌شود.

تنها فلزی که تقریباً تغییرات مقاومت اهمی آن نسبت به تغییرات دما، خطی است، فلز پلاتین (Pt) است. هر چند که این فلز بسیار گران بها است - به طور متوسط دو برابر قیمت طلا - اما برای اندازه‌گیری دما از آن استفاده می‌کنند.


۱-۶-۷- حسگر (سنسور) مقاومت اهمی از جنس پلاتین است که در صفر درجه سانتی گراد مقاومت اهمی آن 100Ω است.

۱-۶-۸- آی‌سی‌های (IC) سنسور درجهٔ حرارت : با پیشرفت تکنولوژی الکترونیک در ساخت قطعات الکترونیکی، قطعاتی ساخته شده‌اند که می‌توانند حرارت را حس نموده و متناسب با درجهٔ حرارت در خروجی خود ولتاژ یا جریانی را تولید نمایند. محدودهٔ اندازه‌گیری حرارت در این گونه قطعات از -60°C تا 180°C می‌باشد. البته سنسور حرارتی تنها یک قطعه نیست بلکه یک قطعهٔ حس کنندهٔ حرارت همراه با یک مدار الکترونیکی است که همگی به صورت یک مدار مجتمع ساخته شده و به صورت یک قطعه سه پایه شبیه یک ترازیستور در اختیار ما قرار می‌گیرد.

خروجی این IC‌ها ولتاژ یا جریان بوده و از مهم ترین مزایای آن‌ها، خطی بودن ولتاژ یا جریان خروجی نسبت به درجهٔ حرارت می‌باشد؛ به عنوان مثال، خروجی یک IC به ازای هر درجهٔ سانتی گراد دما 10 mV ولتاژ در اختیار ما قرار می‌دهد.

۱-۶-۹- روش دیگری برای اندازه‌گیری دما در صنعت : برای اندازه‌گیری دما، روش‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، اندازه‌گیری تغییر خواص الکتریکی اجسام در اثر تغییرات دما است. می‌دانیم که مقاومت اهمی فلزات در اثر

در 100 Pt به ازای افزایش هر درجه دما، $385\text{ m}\Omega$ مقاومت اهمی آن زیاد می‌شود.

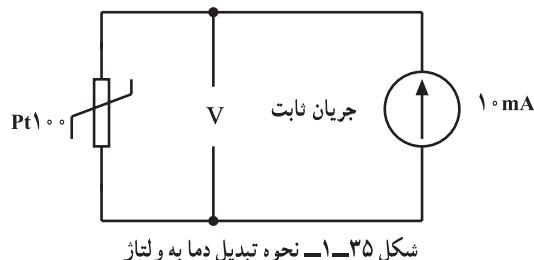


به کمک 100 pt می‌توان دمای -200°C - درجه سانتی‌گراد را درجه سانتی‌گراد 85°C تا 100°C درجه سانتی‌گراد را اندازه گرفت. $Pt100$ معمولاً همراه با یک مدار الکتریکی^۱ مورد استفاده قرار می‌گیرد. به کمک مدار الکتریکی می‌توان رنج دمای $4mA$ تا $20mA$ را اندازه گیری را بدلیل به جریان استاندارد $4mA$ سپس با وسائل اندازه گیری ساده آن را اندازه گرفت و یا کنترل کرد. شکل ۱-۳۳ یک نمونه $Pt100$ را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۳۳ - شکل ظاهری یک $Pt100$

$Pt100$ را با سمبل شکل ۱-۳۴ در نقشه‌های الکتریکی نشان می‌دهند.

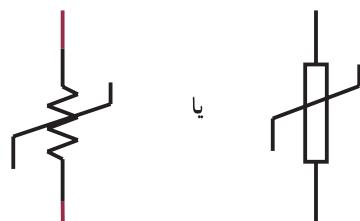

شکل ۱-۳۴ - سمبل $Pt100$

$Pt100$ را به صورت دو سیمه، سه سیمه و چهارسیمه می‌سازند که نوع سه سیمه آن از بقیه رایج‌تر است. از $Pt100$ در صنعت برای اندازه گیری دمای سیالات با دمای کمتر از 80°C درجه سانتی‌گراد به فراوانی استفاده می‌کنند. ضمن این که می‌توان از $Pt100$ برای اندازه گیری دمای محیط، دمای سیلوهای حبوبات و ... نیز استفاده کرد. دقت اندازه گیری دما با $Pt100$ بسیار بالاست.

به کمک مدار شکل ۱-۳۵ می‌توان میزان دما را تبدیل به سیگنال الکتریکی کرد. ولتاژ دو سر $Pt100$ متناسب با دمای است.


برای اندازه گیری تغییر مکان طولی (از حدود میکرومتر تا چندین سانتی‌متر و یا متر) با توجه به دقیقی که مورد نیاز است از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

اندازه گیر تغییر مکان طولی وسیله‌ای است که میزان جابه‌جاگی یک جسم را بین دو نقطه، در امتداد خط مستقیم، مورد سنجش قرار می‌دهد. علاوه‌بر این، از این وسیله در سنجش تغییر مکان طولی یک جسم به طور مستقیم و سنجش کمیت‌های مانند فشار، نیرو، شتاب و حرارت که قادر به ایجاد تغییر مکان هستند نیز استفاده می‌شود. انواع مختلفی از این وسیله در صنعت وجود دارد که در زیر به طور خلاصه به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم :

۱-۱- پتانسیومتر مقاومتی : پتانسیومتر مقاومتی دارای مقاومتی است که یک کوتاکت یا اتصال لغزنده بر روی آن قرار دارد. پتانسیومتر یک قطعه الکترونیکی است که به عنوان مقاومت متغیر در مدارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کتاب مبانی برق در این باره بیشتر خواهد آموخت.

مطابق شکل ۱-۳۶ ولتاژ V_o به دو سر پتانسیومتر اعمال می‌شود (دو نقطه A و B) که درنتیجه آن ولتاژ خروجی V_o بین دو نقطه A و O (اتصال متحرک) ایجاد می‌گردد. یک رابطه خطی بین ولتاژ خروجی و فاصله AB به صورت زیر وجود دارد.


$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{AO}{AB}$$

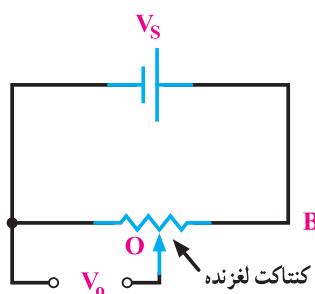

شکل ۱-۳۶ - نحوه اتصال ولتاژ V_s به دو سر پتانسیومتر و لغزنده V_o بین A و B


^۱ مدار الکترونیکی مورد استفاده برای این دستگاه را ترانس‌میتر (Transmitter) یا فرستنده می‌نامند.

آن ریخته می‌شوند، فشار وارد می‌آورند (شکل ۱-۳۷-الف). چنان‌چه یک جسم خارجی را در یک ظرف مایع قرار دهیم از طرف مایع فشاری به این جسم وارد می‌شود (شکل ۱-۳۷-ب).

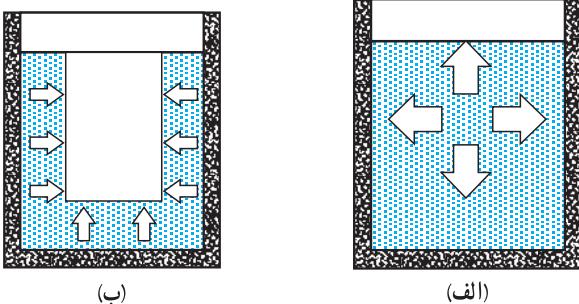

شکل ۱-۳۷-مایعات به دیواره ظرف (الف) و جسم خارجی موجود در ظرف (ب) فشار وارد می‌کنند.

به شکل ۱-۳۷-ب نگاه کنید: فشاری که از دو پهلو به جسم شناور وارد می‌شود یکدیگر را خشی می‌کنند. اما فشار وارد از پایین که بیشتر از فشار وارد از بالاست سعی بر آن دارد که جسم را به طرف بالا براند و همین فشار است که باعث سبک شدن اجسام شناور می‌شود (قانون ارشمیدس). هر قدر وزن مخصوص مایع بیشتر باشد این فشار بیشتر خواهد بود. مثلاً ممکن است جسمی در آب غوطه‌ور شود اما در جیوه (مایع) فرو نزود. زیرا وزن مخصوص جیوه زیاد بوده و فشار زیادی از پایین به آن جسم وارد می‌نماید و آن را در سطح خود شناور نگه می‌دارد (شکل ۱-۳۸).

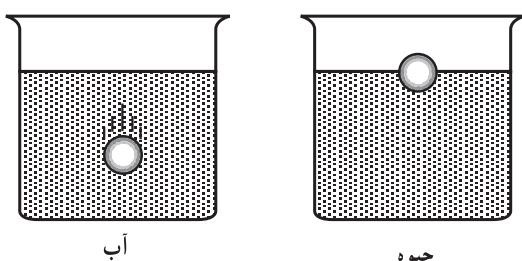

شکل ۱-۳۸-جسم در آب غوطه‌ور می‌شود و در جیوه فرو نمی‌رود.

پس از ذکر مقدمه فوق، ساده‌ترین روش استفاده از اجسام شناور را در شکل ۱-۲۹ نشان می‌دهیم. بالا یا پایین رفتن سطح مایع توبی نیز به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند و این امر باعث حرکت عقربه شده و عقربه (حرکت عقربه) ارتفاع سطح مایع را مشخص می‌کند.

جسمی که تغییر مکان آن اندازه‌گیری می‌شود به کن tact لغزنده متصل می‌گردد. بنابراین هر تغییر مکانی که جسم داشته باشد باعث تغییر مکان لغزنده و درنتیجه تغییر V می‌گردد. از نظر ساختمانی سه نوع پتانسیومتر وجود دارد:

- (الف) پتانسیومتر سیمی
- (ب) پتانسیومتر زغالی
- (ج) پتانسیومتر پلاستیکی

اسامی فوق متناسب با نام المان مقاومتی (سیم، زغال، پلاستیک) انتخاب شده است. پتانسیومتر سیمی، سیم نازکی است که به دور یک شیء غیرهادی پیچیده شده و یک لغزنده می‌تواند در نقاط دلخواه با سیم ارتباط الکتریکی داشته باشد. با جابه‌جاشدن لغزنده، مقاومت بین آن و کن tact های ثابت تغییر می‌کند. حداقل این تغییر مقاومت برابر با مقاومت یک حلقه است؛ بنابراین، مقاومت سیمی قدرت تمیز دادن مقادیر بسیار کم حرکت را نخواهد داشت. بدین جهت برای داشتن تغییرات بسیار کم مقاومت و درنتیجه تغییر مکان کم در جسم، باید از پتانسیومتر زغالی یا پلاستیکی استفاده شود. قدرت تمیز این دو نوع مقاومت بستگی به اندازه دانه‌بندی زغال یا پلاستیک دارد، ولی عموماً قدرت تمیز آنها تا $\frac{1}{10000}$ اهم می‌تواند باشد. در عمل قدرت تشخیص یک پتانسیومتر، علاوه بر جنس ماده تشکیل دهنده آن، به ساختمان مکانیکی فرنی که لغزنده را به مقاومت تماس می‌دهد بستگی دارد.


۱-۸- اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایعات

منظور از سطح مایع ارتفاع مایع با بخار خود یا محیط گازی که روی آن را احاطه کرده است می‌باشد.


ساده‌ترین روش اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایع استفاده از ظرف شیشه‌ای یا شفاف است که بتوان مایع داخل آن را از پیرون به خوبی دید، اما چون نمی‌توان مخزن‌ها را از شیشه یا جسم شفاف ساخت، لذا اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایع به طرق دیگری انجام می‌پذیرد که در زیر به بعضی از آن‌ها اشاره‌ای مختصر خواهد شد.

۱-۸-۱- اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایع به کمک اجسام شناور: مایعات همواره به خود و دیوارهای ظرفی که در


شکل ۴۱-۱ استفاده دیگری از توبی شناور را نشان می‌دهد. با حرکت توبی، اهرم، میله متحرک و عقربه حرکت کرده و ارتفاع سطح مایع را روی صفحه مدرج نشان می‌دهد.

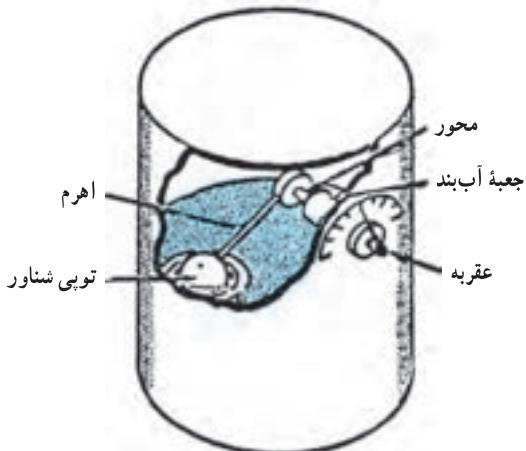

شکل ۴۱-۲-۱ استفاده از توبی شناور برای تعیین ارتفاع سطح مایع
الف) اصول کار : یک نمونه از نشان‌دهنده سطح مایع که در باک اتومبیل به کار می‌رود را در شکل ۴۲-۱ ملاحظه می‌کنید. ساختمان سوخت‌نما مانند نشان‌دهنده درجه آب از نوع بی‌متالی است که در آن از تیغه بی‌متال و سیم پیچ حرارتی استفاده شده است. در حالت‌های پُر و خالی بودن باک مقدار مقاومت متغیر نصب شده روی باک تغییر می‌کند و بر حسب مقدار جریان مصرفی و حرارت ایجاد شده در سیم پیچ حرارتی، تیغه بی‌متال تغییر طول داده و عقربه نشان‌دهنده در فاصله E (خالی بودن باک) (Empty) و F (پر بودن باک) (Full) مقدار حجم سوخت اندازه گیری شده داخل باک را نشان می‌دهد.

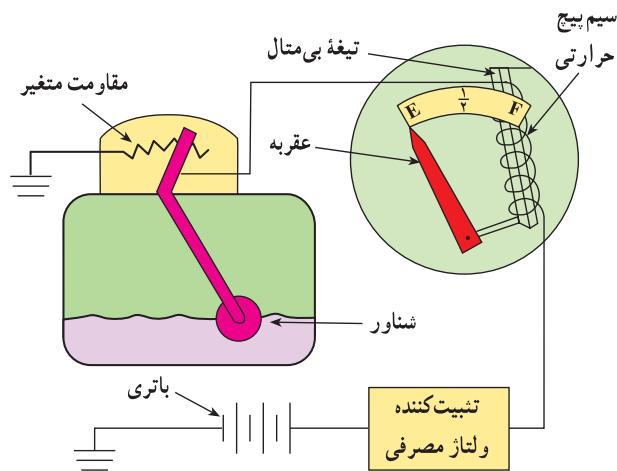


شکل ۴۲-۱ یک نمونه از نشان‌دهنده سطح مایع در باک اتومبیل

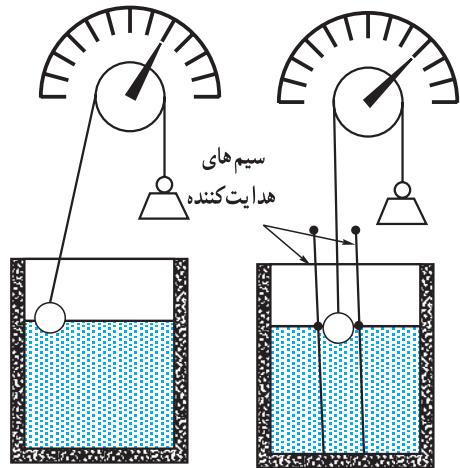


شکل ۴۹-۱ تغییر ارتفاع سطح مایع به کمک اجسام شناور

برای این که توبی شناور روی سطح مایع حرکت آزاد نداشه باشد معمولاً آن را به وسیله دو میله مهار می‌کنند. در این روش می‌توان به جای عقربه و صفحه مدرج از یک شاغول و یک خط‌کش مدرج بلند، مطابق شکل ۴۰-۱، استفاده نمود. در این طریقه توبی شناور به وسیله نخی که از روی قرقه عبور کرده است به وزنه شاغول متصل است. این وزنه در کنار مقیاس مدرجی حرکت می‌کند و ارتفاع سطح مایع را اندازه می‌گیرد.

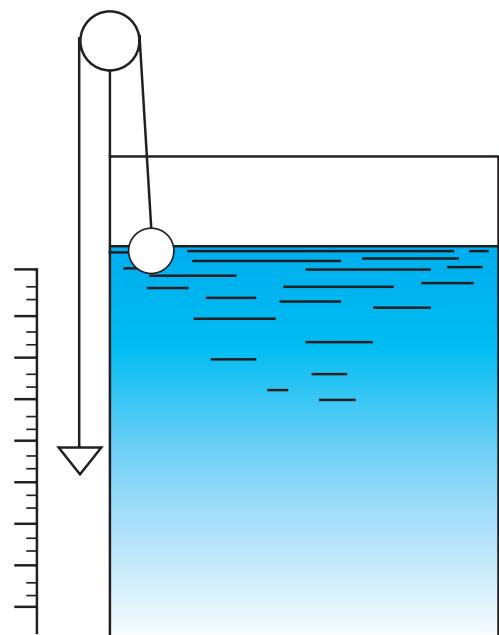


شکل ۴۰-۱ استفاده از یک شاغول و یک خط‌کش مدرج برای اندازه گیری ارتفاع سطح مایع

محافظ نصب شده است و برای مخزن‌هایی که دارای فشار بالا هستند از لوله‌های شیشه‌ای استفاده نمی‌شود.

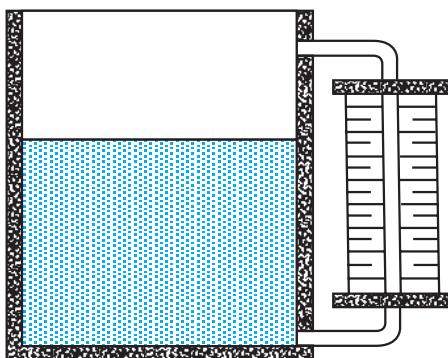

شکل ۴۴ – اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایعات با استفاده از لوله اندازه‌گیری

کمک امواج : اگر نوری بر سطح مایع شفافی تابانده شود مقدار کمی از آن هنگام برخورد با مایع منعکس گشته و مقداری دیگر جذب مایع می‌گردد اما قسمت اعظم آن از مایع عبور می‌کند. در این عمل هرچه ضخامت مایع بیشتر باشد مقدار نور جذب شده افزایش یافته و نور خارج شده کم می‌شود. بنابراین از روی نور خارج شده می‌توان ضخامت یا ارتفاع مایع را معین نمود. این شیوه اندازه‌گیری مطابق شکل ۱-۴۳ برای اندازه‌گیری ارتفاع مایعات شفاف به کار می‌رود.

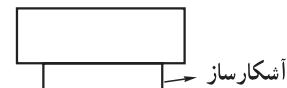


۱-۹- اندازه‌گیری وزن

برای اندازه‌گیری وزن در صنعت از حدود گرم تا چند ده تن، از وسیله‌ای به نام لودل (Load cell) و یک سیستم نشان‌دهنده به نام ایندیکیتور (Indicator) استفاده می‌شود. شکل ۱-۴۵ یک لودل و یک ایندیکیتور را نشان می‌دهد.



الف) یک نمونه لودل

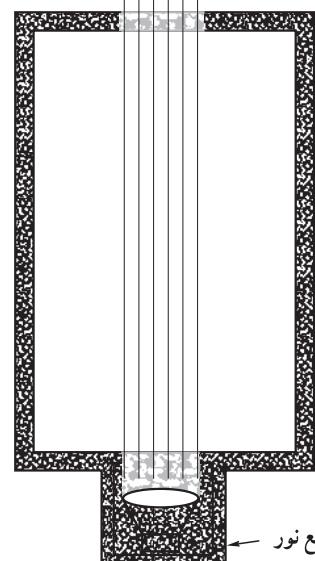


شکل ۴۳ – اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایعات به کمک امواج



ب) یک نمونه ایندیکیتور

شکل ۱-۴۵ – یک نمونه لودل و یک نمونه ایندیکیتور

۱-۸-۳- اندازه‌گیری ارتفاع سطح مایعات با استفاده از لوله اندازه‌گیری : می‌دانیم مایع در تمام ظرف‌های مرتبط با یکدیگر در یک سطح قرار می‌گیرد، از این خاصیت برای اندازه‌گیری سطح مایع مطابق شکل ۱-۴۴ استفاده می‌شود. لوله شیشه‌ای از یک طرف به پایین‌ترین قسمت مخزن و از طرف دیگر به قسمت بالایی آن متصل شده است. می‌دانیم که سطح مایع در این لوله با سطح مایع در مخزن برابر است. برای جلوگیری از شکسته شدن این نوع لوله‌ها، در اطراف آن چند میله

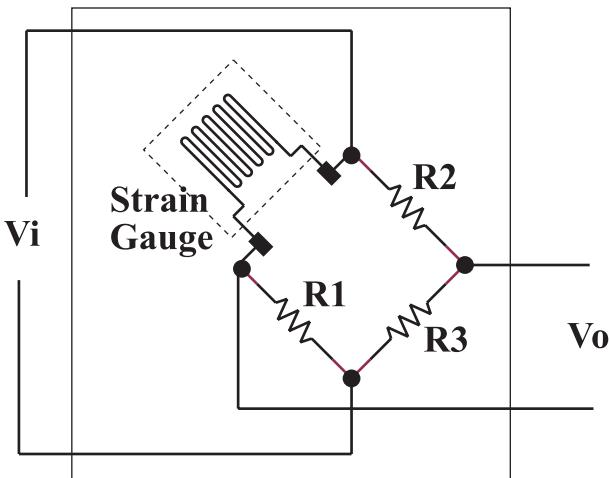

شکل ۱-۴۷- مدار الکتریکی لودسل

در یک Strain Gauge، تغییرات مقاومت اهمی آن متناسب با وزنی که روی آن قرار می‌گیرد. کاملاً خطی است. مثلاً اگر وزن یک کیلوگرم روی آن قرار گیرد، مقاومت اهمی آن یک میلی اهم تغییر می‌کند و اگر مقدار وزن دو برابر شد، تغییرات مقاومت اهمی آن نیز دو میلی اهم می‌شود.

لودسل‌ها به دو صورت فشاری و کششی ساخته می‌شوند. نوع فشاری معمولاً روی یک تکیه‌گاه روی زمین نصب می‌شود و وزن مورد نظر روی آن قرار می‌گیرد. در نوع کششی، معمولاً لودسل به صورت آویز نصب می‌شود و وزن به صورت کششی روی لودسل منتقل می‌گردد.


همان طور که قبلاً گفته شد، خروجی لودسل‌ها، به ایندیکتورها وصل می‌شود تا ایندیکتورها وزن قرار گرفته روی لودسل را مشاند. ایندیکتورها علاوه بر نمایش مقدار وزن، امکانات دیگری نیز دارند که به بعضی از آن‌ها در زیر اشاره خواهد شد:

- شمارش تعداد قطعات روی آن قرار گرفته.
- اندازه‌گیری وزن ظرف خالی (TARE)
- امکان اتصال مستقیم چاپگر به آن‌ها و چاپ فاکتور
- امکان اتصال به یک کامپیوتر معمولی
- در خروجی ایندیکتورها تعدادی رله وجود دارد که می‌توان با دادن برنامه به ایندیکتور، شرایطی را فراهم کرد که، به ازای

عنصر اصلی تشخیص وزن، یک قطعه به نام

است.

Strain Gauge در حقیقت یک مقاومت اهمی است که از نوارهای بسیار باریکی تشکیل شده است. اگر این مقاومت تحت فشار قرار گیرد، شکل فیزیکی آن به واسطه فشار، تغییر می‌کند و هر نوع تغییر شکل فیزیکی، باعث تغییر مقاومت اهمی آن می‌شود. غیر از فشار، کشش نیز می‌تواند باعث تغییر شکل فیزیکی آن گردد. لذا مقدار مقاومت اهمی این مقاومت بر اثر کشش نیز تغییر می‌کند. شکل ۱-۴۶ ساختار داخلی یک Strain Gauge را نشان می‌دهد.

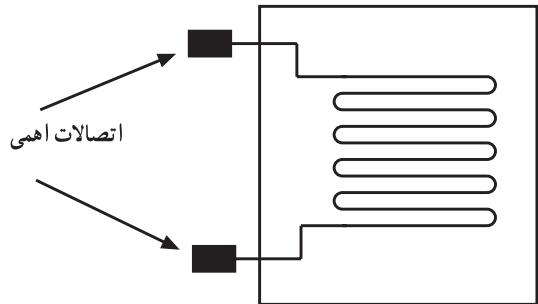

شکل ۱-۴۶- ساختار داخلی یک Strain Gauge

تغییر مقاومت اهمی Strain Gauge حدود میلی اهم و یا کسری از میلی اهم است. لذا برای اندازه‌گیری تغییرات اهمی آن، از اهم متر و یا وسایل مشابه دیگر نمی‌توان استفاده کرد زیرا مقاومت اهمی سیم‌های رابط و تغییر مقاومت اهمی آن‌ها بر حسب تغییرات دما، ممکن است به مراتب بیشتر از کسری از میلی اهم باشد.

عملأً Strain Gauge را در مدار الکتریکی شکل (۱-۴۷) که به نام پل وتسون مشهور است قرار می‌دهند، در خروجی این مدار متناسب با تغییر مقاومت اهمی Strain Gauge، ولتاژ DC تولید می‌شود. با اندازه‌گیری ولتاژ DC توسط ایندیکتور، وزن قرار داده شد روی Strain Gauge تعیین می‌شود. به مدار الکتریکی شکل ۱-۴۷ لودسل می‌گویند.

وزن‌های مختلف و مشخص، رله‌ها عمل کنند. از این فرآیند برای ترکیب (مخلوط) چند ماده مختلف در صنعت استفاده می‌شود.

یک جریان mA

۲۰°

۴°

تولید و در اختیار کاربر قرار دهد.

ویژه سرجیان علائقه سند

تحقیق کنید دستگاه‌های ترازوی الکترونیکی متداول در بازار میوه و سوپرمارکت‌ها بر چه اساسی کار می‌کنند.

؟؟؟

۱۰- الکتری پرسشی

تشريحی

- ۱- چرا در صنعت کمیت‌های غیرالکتریکی مانند درجه حرارت و فشار را ابتدا تبدیل به یک کمیت الکتریکی کرده و سپس آن را انتقال می‌دهند؟
- ۲- کاربرد اندازه‌گیری تغییر مکان طولی کدام است؟
- ۳- فشار واحدهای آن را تعریف کنید.
- ۴- سه مورد کاربرد فشار را نام ببرید.
- ۵- کاربرد فشارسنج دیافراگمی در کجاست؟
- ۶- درجه حرارت را تعریف کنید.
- ۷- ساختمان دماسنجد فشاری را به‌طور کامل شرح دهید.
- ۸- دماسنجد ترموموکوپلی و کاربرد آن را به‌طور کامل شرح دهید.

صحیح - غلط

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| غلط <input type="checkbox"/> | صحیح <input type="checkbox"/> |
| غلط <input type="checkbox"/> | صحیح <input type="checkbox"/> |
- ۹- مقاومت سیمی قدرت تمیز دادن مقادیر بسیار کم حرکت را ندارد.
- ۱۰- حساسیت فشارسنج فانوسی از فشارسنج دیافراگمی کمتر است.

کامل کردنی

- ۱۱- اندازه‌گیری نتیجه یک مقایسه کلی است بین یک استاندارد (شاخص) و یک اندازه (مقدار).
-

چهارگزینه‌ای

- ۱۲- دستگاه‌هایی که قادر به نمایش کمیت اندازه‌گیری شده به صورت پیوسته نیستند، دستگاه‌های نام دارند.
- ۱- آنالوگ
- ۲- دیجیتال
- ۳- الکترومغناطیسی