


اندازه‌گیری

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم اندازه‌گیری را بیان کند.
- ۲- کولیس و قسمت‌های مختلف آن را شرح دهد.
- ۳- روش اندازه‌گیری با کولیس را توضیح دهد.
- ۴- وسایل ثابت اندازه‌گیری زوایا را معرفی کند.
- ۵- نکات مهم اندازه‌گیری را رعایت کند.
- ۶- قطعات مکانیکی را اندازه‌گیری و یادداشت کند.

۲-۲- کولیس

برای اندازه‌گیری اجسامی که در اندازه‌گیری آن‌ها نیاز به دقیق‌تر از خطکش فلزی و یا متر استفاده می‌شود، اما اگر اندازه‌گیری دقیق‌تری مورد نظر باشد از «کولیس» استفاده می‌شود. کولیس متداول‌ترین ابزار دقیق برای اندازه‌گیری است که به وسیله‌ی آن می‌توان طول، قطر خارجی، قطر داخلی و عمق اجسام را با دقت 0.01 ، 0.02 ، 0.05 ، 0.1 میلی‌متر اندازه‌گیری کرد که نمونه‌هایی از اندازه‌گیری در این صفحه نمایش داده شده است.

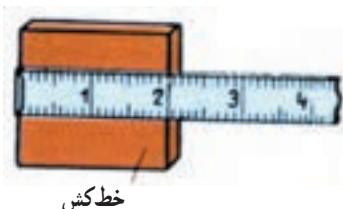


خطکش


شكل ۲-۳

۱-۲- مفهوم اندازه‌گیری

اندازه‌گیری عبارت است از سنجش کمیت در اجسام مختلف و قطعات با واحد مربوط به آن. در شکل‌های ۱-۲ تا ۲-۳ نمونه‌هایی از اندازه‌گیرها را مشاهده می‌کنید.

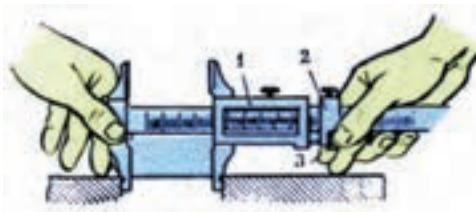

شکل ۱-۲

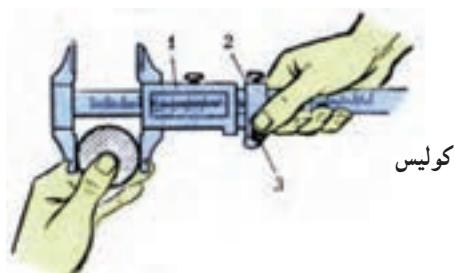

شکل ۲-۲


کولیس از این اجزا و قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

- ۱- خطکش مدرج فلزی (بدنه‌ی اصلی)،
- ۲- کشوی متحرک متصل به فک متحرک،
- ۳- پیچ محکم کننده،


توجه: یادآوری متر نواری و خطکش فلزی و اندازه‌گیری با آن‌ها به عهده‌ی هنرآموزان محترم است.

۲-۳- روش اندازه‌گیری

برای اندازه‌گیری، جسم را مطابق شکل ۲-۵، بین فک‌ها قرار داده فک متحرک را به آن تزدیک می‌نماییم تا به میله بچسبد. حال، اندازه‌ی اصلی را از روی خطکش بر حسب میلی‌متر خوانده کسری میلی‌مترها را از روی تقسیم‌بندی ورنیه (هر خطی از ورنیه که منطبق با یکی از خطوط خطکش باشد) می‌خوانیم.

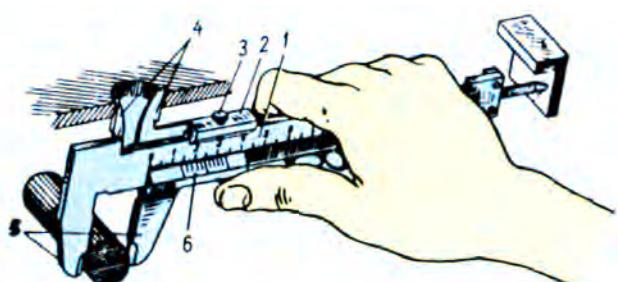

شکل ۲-۵

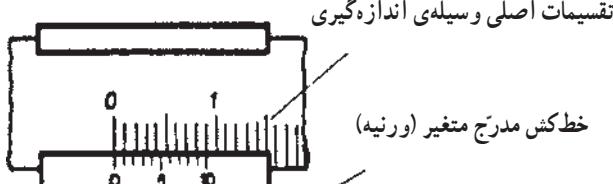


شکل ۲-۶

۴- شاخک‌ها (برای اندازه‌گیری قطر داخلی لوله‌ها یا داخل دهانه‌ها)،

۵- فک‌های ثابت و متحرک (برای اندازه‌گیری محورها، میله‌ها، ضخامت ورقه‌ها و ...)،


۶- ورنیه،

۷- تیغه‌ی عمق‌سنج.

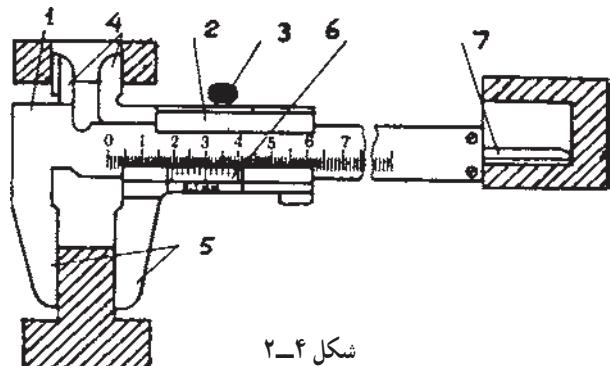

شکل ۲-۷

چگونگی دقت اندازه‌گیری با کولیس و پیدايش آن ممکن است برای هنرجویان عزیز سوال برانگیز باشد؛ از این‌رو، چگونگی پیدايش و دقت کولیس را که از طریق ورنیه خوانده می‌شود تا اندازه‌ای شرح می‌دهیم؛ سپس انواع کولیس‌ها را از نظر شکل نشان خواهیم داد (شکل‌های ۲-۶ و ۲-۷).

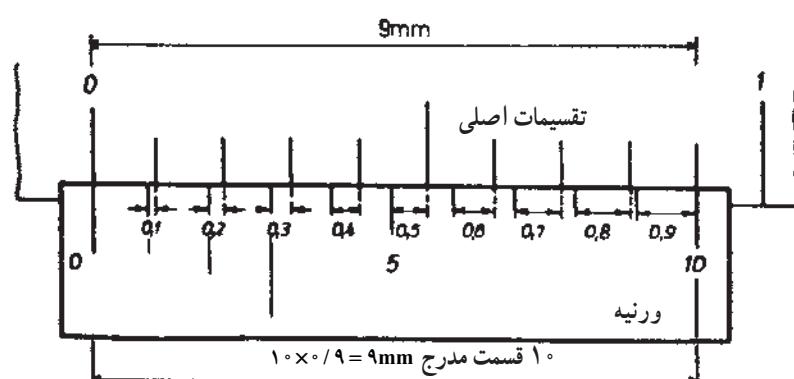

شکل ۲-۷

است. با مقایسه‌ی این اندازه‌ها با اندازه‌های میلی‌متری اختلاف اندازه تا $1/10$ میلی‌متر را می‌توان اندازه‌گیری کرد (شکل ۲-۷).


۱-۲-۳- خواندن ورنیه: برای اندازه‌گیری تا دقت

$1/10$ از تقسیمات ورنیه استفاده می‌شود. اساس کار ورنیه بر آن است که در آن ۹ میلی‌متر را به ده قسمت مساوی تقسیم کرده درنتیجه، هر قسمت ورنیه $1/10$ از یک میلی‌متر کمتر

استفاده می‌گردد و به آن‌ها «گونیا» می‌گویند. در شکل ۲-۸ انواع گونیاهای متداول در صنعت را مشاهده می‌نمایید.

۴-۲-وسایل ثابت اندازه‌گیری زوايا

از این ابزار فقط برای اندازه‌گیری و کنترل زوايا معيني

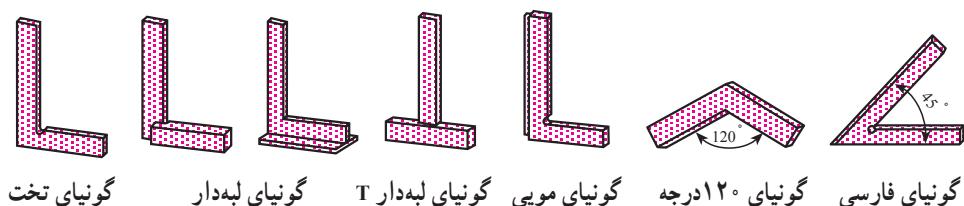


شکل ۲-۸

رسم شده بر هم منطبق باشند زاویه‌ی گونیا صحیح است و در غیر این صورت زاویه‌ی آن قائم نیست.


در هنگام استفاده از گونیاهای باید توجه داشت که هر دو ضلع گونیا بر سطح کار عمود بوده حتی امکان، از ضلع بزرگ تر به صورت تکیه‌گاه و از ضلع کوچک‌تر برای کنترل استفاده گردد. در این حال، گونیا را به نحوی در مقابل چشم قرار دهید که از طریق میزان عبور نور بتوان به سهولت، سطح مورد نظر را کنترل نمود. در شکل ۲-۱۰ طریقه‌ی صحیح کار را مشاهده می‌کنید.

از گونیاهای نشان داده شده، گونیای 90° درجه بیشترین کاربرد را دارد و معمولاً آن را به اشکال مختلفی می‌سازند.

قبل از به کار بردن گونیا باید از قائم بودن آن اطمینان حاصل نمود. برای این منظور از یک گونیای کنترل شده و دقیق مطابق روش نشان داده شده در شکل ۲-۹-الف می‌توان بهره گرفت. در صورت عدم دسترسی به چنین وسیله‌ای، می‌توان مطابق روش شکل ۲-۹-ب با استفاده از ترسیم دو خط در دو وضعیت مختلف گونیا، درستی زاویه‌ی آن را کنترل نمود. اگر خطوط

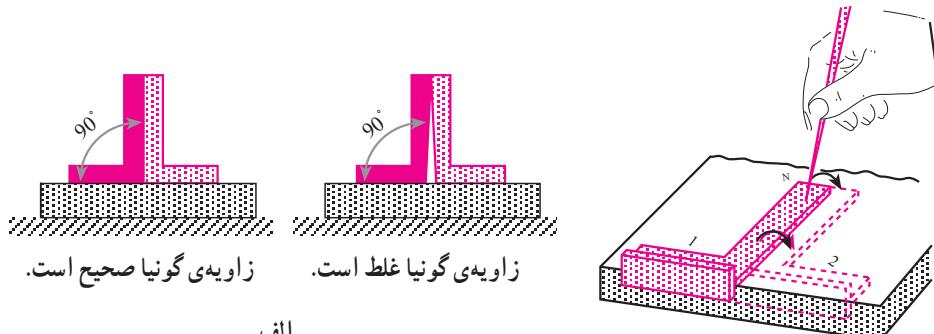

شکل ۲-۹

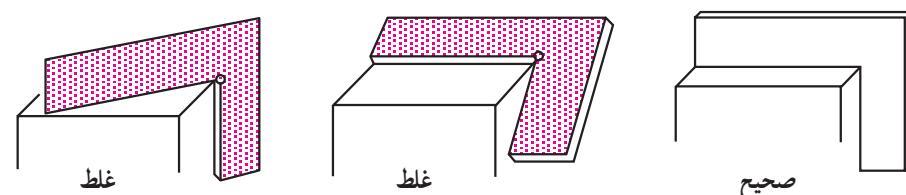

شکل ۲-۱۰

۵-۲- نکات مهم اندازه‌گیری

اندازه‌گیری باید با دقت و اعتماد کامل انجام گیرد، بنابراین،

لازم است که وسیله‌ی اندازه‌گیری از دقت لازم برخوردار باشد.

در موقع اندازه‌گیری باید به این نکات توجه شود :

۱- موقع خواندن اندازه به محل خواندن به طور عمودی
نگاه کنید.

۲- محل اندازه‌گیری قطعه‌ی کار و وسیله‌ی اندازه‌گیری
قبلًا تمیز شود.

۳- قبل از اندازه‌گیری، کار کاملاً پلیسه‌گیری شود.

۴- در اندازه‌گیری‌های دقیق به دقت ابزار توجه شود.

۱-۵- نگهداری و سایل اندازه‌گیری:

۱- سایل اندازه‌گیری را از ابزارهای کار جدا و در
محل مخصوص نگذاری کنید.

۲- سایل حساس را در جای نرم، مثلاً روی پارچه‌ی
تمیز، قرار دهید.

۳- از افتادن و ضربت خوردن سایل جلوگیری کنید.

۴- در صورت دارابودن جای مخصوص از آن‌ها استفاده
شود.