

سوراخ کاری


هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم سوراخ کاری را بیان کند.
- ۲- انواع مته و مشخصات آن را توضیح دهد.
- ۳- انواع ماشین‌های مته و قسمت‌های مختلف آن را تشریح نماید.
- ۴- روش سوراخ کاری صحیح را مراجعات کند.
- ۵- نکات ایمنی در سوراخ کاری را مراجعات نماید.
- ۶- قطعات فلزی مطابق نقشه، خط‌کشی و سوراخ کاری کند.

به صورت راه بهدر، بن‌بست و یا مخروطی باشند. این عمل را سوراخ کاری (متهزدن) می‌نامند که علاوه بر کاربرد یاد شده ممکن است به منظور عبور مایعات و گازها، هم‌چنین قرارگرفتن پستون‌ها و محورها در داخل آن‌ها استفاده گردد.
در سوراخ کاری عمل برآده برداری با حرکت توأم دورانی و پیش‌روی مته انجام می‌گیرد.

۱-۷- مفهوم سوراخ کاری

در صنعت معمولاً ماشین‌ها و دستگاه‌ها را از قطعات متعددی می‌سازند و این قطعات را به وسیله‌ی پیچ و مهره‌ها، پین‌ها، پیچ‌ها و نظایر آن روی هم نصب می‌کنند بر این اساس، لازم است در داخل این قطعات سوراخ‌هایی ایجاد گردد.
سوراخ‌هایی که مقطع دایره‌ای دارند و با روش برآده برداری ایجاد می‌گردند، به وسیله‌ی مته انجام می‌شوند که ممکن است

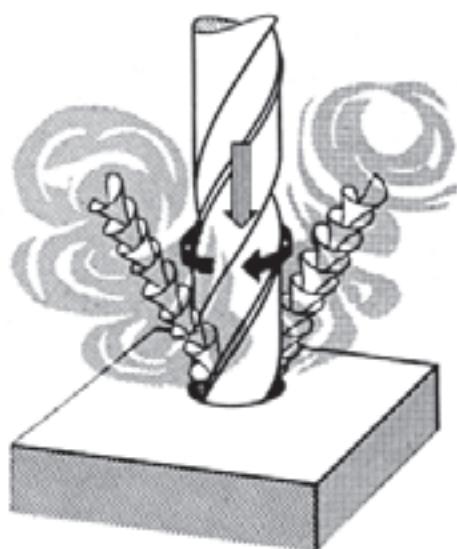


شکل ۷-۱

۲_۷_ انواع متدها

هستند که برای سوراخ کاری از آن‌ها استفاده می‌شده است، اما سیر تکاملی مته‌ها از آن به بعد شروع گردیده است.

۱-۲-۷- متهی پرگی: این مته‌ها یکی از وسایل ابتدایی

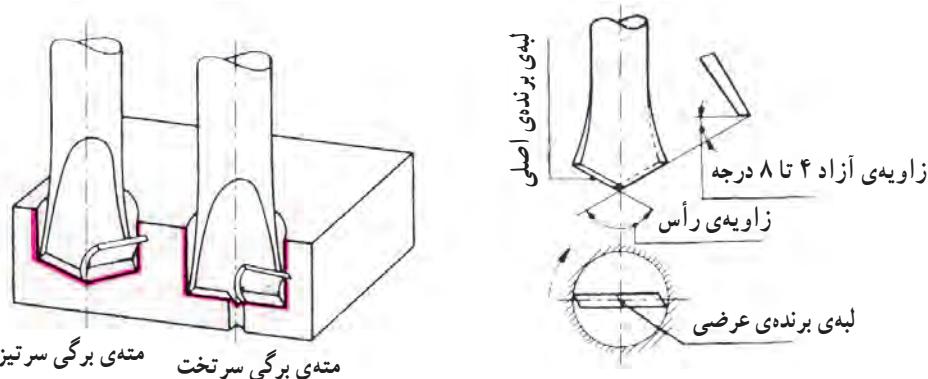

شکل ۷-۲

ابزار، باعث ایجاد اشکال در سوراخ کاری یا شکستن مته می‌شود.
به دلیل معایب یاد شده امروزه این نوع مته‌ها تقریباً کاربردی
نداشته از نوع تکامل یافته‌ی آن‌ها که «مته‌های مارپیچ» نام دارند
استفاده می‌شود.

۲-۷- متهی مارپیچ: مته های مارپیچ امروزه در عملیات سوراخ کاری دارای کاربرد بیشتری هستند. این مته ها در مقاسه سه مته های بگ، از این محاسبه بخود دارند:

- وجود زوایای براهدی مناسب در لبه‌های برنده.
 - یک نواخت‌ماندن قطر مته در تیزکردن مجدد.
 - هدایت خوب مته در داخل، سو، اخر.

۴- هدایت خودکار برآده به خارج از سوراخ.

۵- سوراخ کاری با این مته ها از نظر اقتصادی بهتر است.


در شکل ۷-۳ قسمت های مختلف مته ماربیچ را مشاهده می کنید.

در این مته لبه‌های برنده دارای زاویه‌ی آزاد و گوه بوده
مقدار زاویه‌ی براده‌ی آن‌ها صفر یا منفی است. همچنین زاویه‌ی
دیس، آن‌ها ۱۸۰° تا ۹۰° دارند.


شاید تنها حسن این مته‌ها نسبت به مته‌های جدید، سادگی تولید و ارزانی آن‌ها باشد، اما دارای معایب زیادی نیز هستند که در اینجا بهارهای، از آن‌ها اشاره شده است.

- کار با این نوع مته‌ها غیراقتصادی بوده به زمان و نیروی برش نسبتاً زیادی برای سوراخ کاری نیاز دارد.
 - چون قسمت بالای لبه‌های برنده را برای کم کردن اصطکاک کوچک‌تر انتخاب می‌کنند، تیزکردن دوباره‌ی آن‌ها باعث کوچک شدن قطر سو، اخ می‌شود.

۳- به دلیل نداشتن زاویه‌ی براده، در این نوع مته‌ها براده به سختی از قطعه‌ی کار جدا می‌شود و چون هدایت براده‌ها از داخل سوراخ به خارج امکان‌پذیر نیست، براده‌ها در محل سوراخ جمع و متراکم می‌گردند. این عمل، علاوه بر گرم شدن و کندی

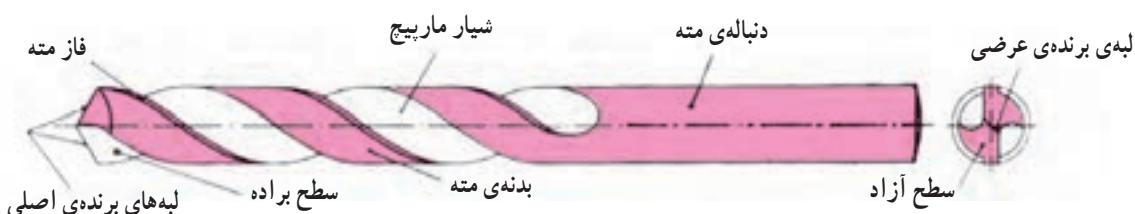

شکل ۷-۳

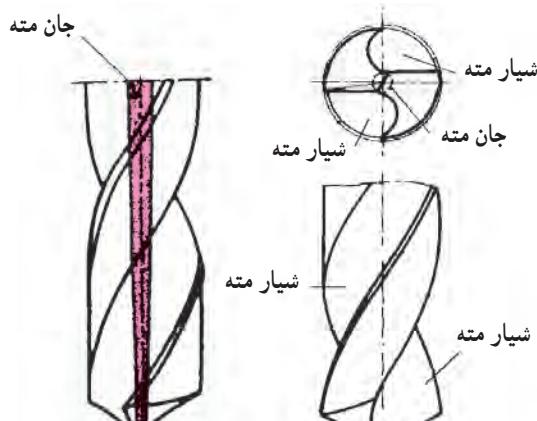

شکل ۷-۶

فاصله‌ای که بین دو شیار مارپیچ باقی می‌ماند «جان مته» نام دارد. این فاصله برای استحکام بیشتر، در امتداد طول مته به تدریج زیادتر شده در انتهای بیشتر از سر مته است.

زاویه‌ی براده متأثر از زاویه‌ی مارپیچ مته بوده انتخاب آن از اختیار ما خارج است. بهمین دلیل برای داشتن زوایای براده م مختلف، به منظور سوراخ کاری در مواد گوناگون، مته‌ها را با زاویه‌ی مارپیچ یا زاویه‌ی براده متفاوت می‌سازند و در سه نوع W، N و H به بازار عرضه می‌کنند.

نوع W دارای زاویه‌ی مارپیچ زیاد (۳۵° تا ۴۰° درجه) بوده برای سوراخ کاری مواد نرم مانند آلومینیوم و مس به کار می‌رود. نوع N دارای زاویه‌ی مارپیچ متوسط (۱۶° تا ۲۰° درجه) بوده برای سوراخ کاری مواد سخت مانند فولاد با استحکام تا $\frac{N}{mm^2}$ ۶۰۰، فولاد ریخته و چدن استفاده می‌شود.

نوع H دارای زاویه‌ی مارپیچ کم (۱۰° تا ۱۳° درجه) بوده برای سوراخ کاری باکلیت، لاستیک سخت و فیبر استخوانی یا فولاد سخت، برنج، برتر و منیزیم به کار می‌رود.



شکل ۷-۷

۷-۲-۳- دنباله‌ی مته‌ها: دنباله‌ی مته‌ها را به شکل‌های استوانه‌ای، مخروطی یا هرمی می‌سازند. عموماً مته‌هایی که قطر آن‌ها تا ۱۳ میلی‌متر هستند، دارای دنباله‌ی استوانه‌ای بوده البته گاه مته‌هایی با قطر بزرگ‌تر نیز با دنباله‌ی استوانه‌ای یافت می‌شوند که در قسمت انتهای دنباله‌ی آن‌ها، زبانه‌ای برای جلوگیری از چرخش در داخل سه نظام درست می‌کنند.



شکل ۷-۴

دنباله‌ی مته‌های بزرگ‌تر از ۱۳ میلی‌متر را به شکل مخروطی انتخاب کرده برای جلوگیری از چرخش مته در داخل کلاهک یا گلویی ماشین مته، انتهای آن را به شکل زبانه درست می‌کنند.


دنباله‌ی بعضی از مته‌های فلزکاری که به وسیله‌ی دستگاه جفجغه عمل سوراخ کاری را انجام می‌دهد، به شکل هرم ناقص می‌سازند.



شکل ۷-۵

۷-۲-۴- شیار مته: می‌دانیم که برای جداشدن بهتر براده از روی قطعه‌ی کار، زاویه‌ی براده نقش مهمی دارد. به‌منظور ایجاد زاویه‌ی براده و هدایت براده‌های جداشده در هنگام سوراخ کاری به بیرون از سوراخ، روی دو طرف بدنه‌ی این مته‌ها دو شیار مارپیچی ایجاد شده است.

یک دهم میلی متر کوچک ساخته شده اند تا هنگام ایجاد سوراخ های عمیق، از تماس مته با سوراخ جلوگیری شود.
به همین دلیل قطر مته ها را باید در سر آنها و روی فاز اندازه گیری کرد.

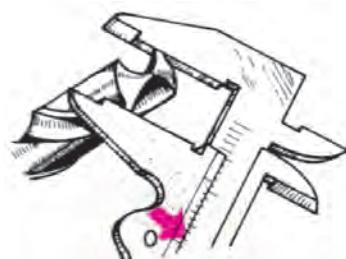


شکل ۷-۸

۷-۲-۵ فاز مته: بر جستگی نازکی که در کنار شیار مارپیچ مته ها وجود دارد، «فاز مته» نامیده می شود. منظور از ایجاد این فاز، کاهش اصطکاک و سطح تماس بدنه مته با سوراخ بوده هدایت مته در داخل سوراخ را آسان می کند.
قطر مته ها در هر صد میلی متر از طول آنها به اندازه های



۷-۳-۱ انواع ماشین های مته دستی :

الف) ماشین های مته دستی ای که در آنها علاوه بر حرکت دورانی حرکت، پیش روی نیز به وسیله هی دست یا بدن انسان صورت می گیرد. در شکل ۷-۹ نمونه هایی از این ماشین ها نشان داده شده است.

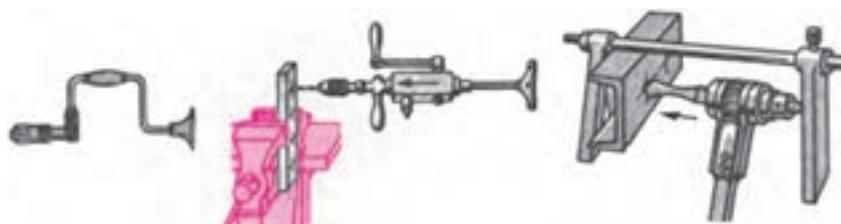


ماشین مته دستی

ماشین مته جغجه ای

شکل ۷-۹

از مشخصاتی که روی پلاک این گونه ماشین های مته درج شده دورانی مته در هر دقیقه و حداقل قطر مته ای که به آن بسته می شود را می توان نام برد.

ب) ماشین های مته دستی - برقی که در آنها حرکت دورانی مته به وسیله هی الکتروموتور تأمین می شود و حرکت پیش روی در آنها با دست انجام می گیرد.

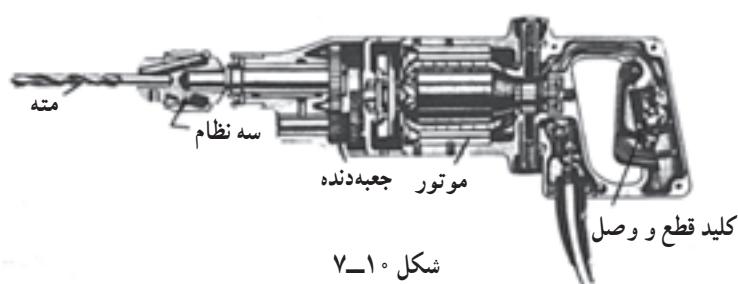

شکل ۷-۱۰

در شکل ۷-۱۲-ب تعدادی از انواع ماشین مته های برقی را مشاهده می کنید.

۷-۳-۲- مته های ضربه ای: این نوع ماشین مته ها به گونه ای طراحی شده است که هنگام چرخش به حالت چکشی به کار ضربه وارد می کند. از این ماشین مته بیشتر برای سوراخ کاری قطعات سخت، به همراه سر مته الماسه، استفاده می شود.


۷-۳-۱- ماشین مته های برقی: معمولی ترین نوع این مته ها همان مته دستی - برقی است که ابزاری سیک و حمل شدنی است. دوران این مته به وسیله ای موتور کوچکی که در بدنه آن قرار دارد صورت می گیرد. عمل قطع و وصل جریان برق نیز با یک کلید دستی (فشاری) انجام می پذیرد. ماشین مته های برقی - دستی به شکل های مختلف به بازار عرضه شده اند و انواع آن ها پیوسته در حال تغییر است.



شکل ۷-۱۱- روش کاربرد ماشین مته های برقی (دریل)




ماشین مته های دستی ساده

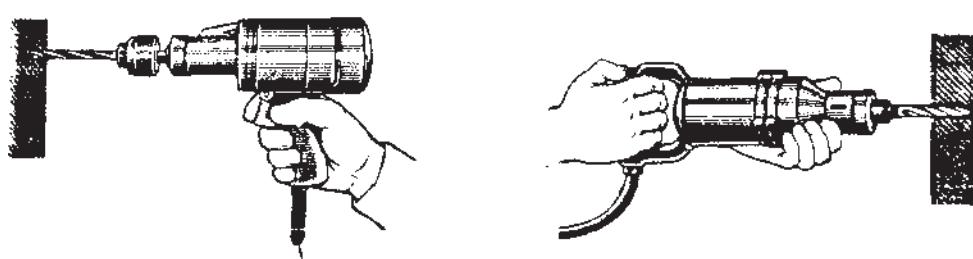

ماشین مته های دستی - برقی


شکل ۷-۱۲-الف

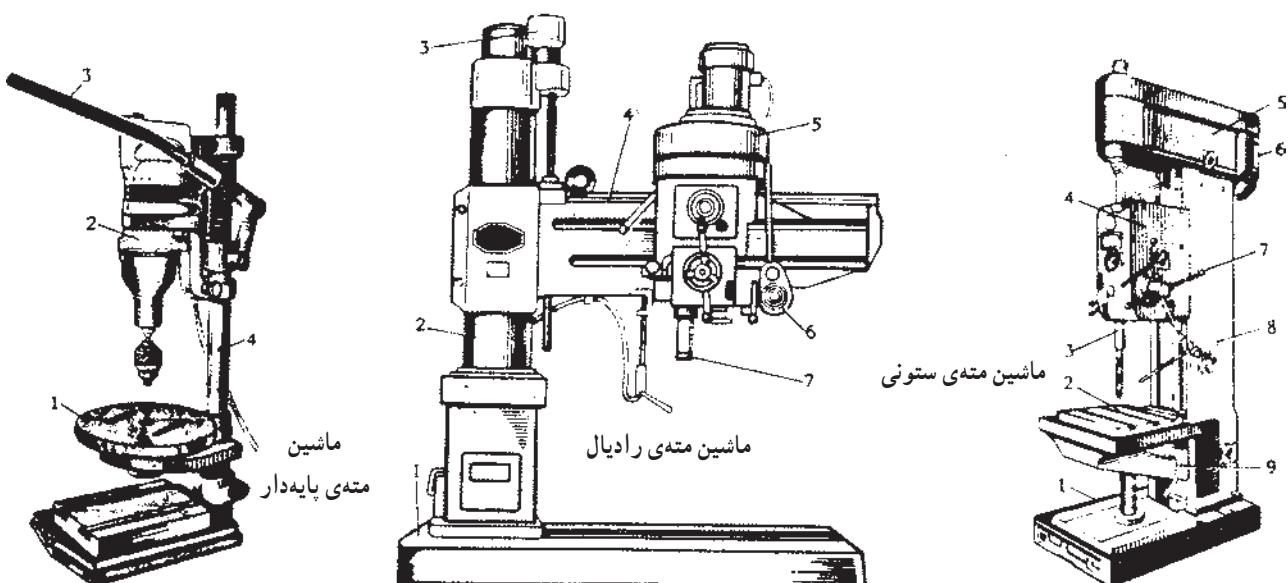

شکل ۷-۷-ب- انواع ماشین مته‌ها (دریل‌ها)

قطعه‌ی کار و چند عامل دیگر باید از دورهای مختلفی استفاده کرد که می‌توان این دور را از رابطه‌ی تعداد دوران محاسبه کرد. در این رابطه V «سرعت برش سوراخ کاری» (به متر بر دقیقه) و d «قطر مته» (به میلی متر) و n «تعداد دور ماشین مته» (به دور بر دقیقه) است.

۷-۴-۴-۱ طرز بستن و جازدن مته‌ها: برای بستن مته‌های دنباله‌ی استوانه‌ای از سه یا دو نظام استفاده می‌کنند. برای جازدن مته‌های دنباله‌ی مخروطی از کلاهک‌های مناسب استفاده می‌شود. برای سوراخ کردن قطعات مختلف نسبت به قطر مته و جنس

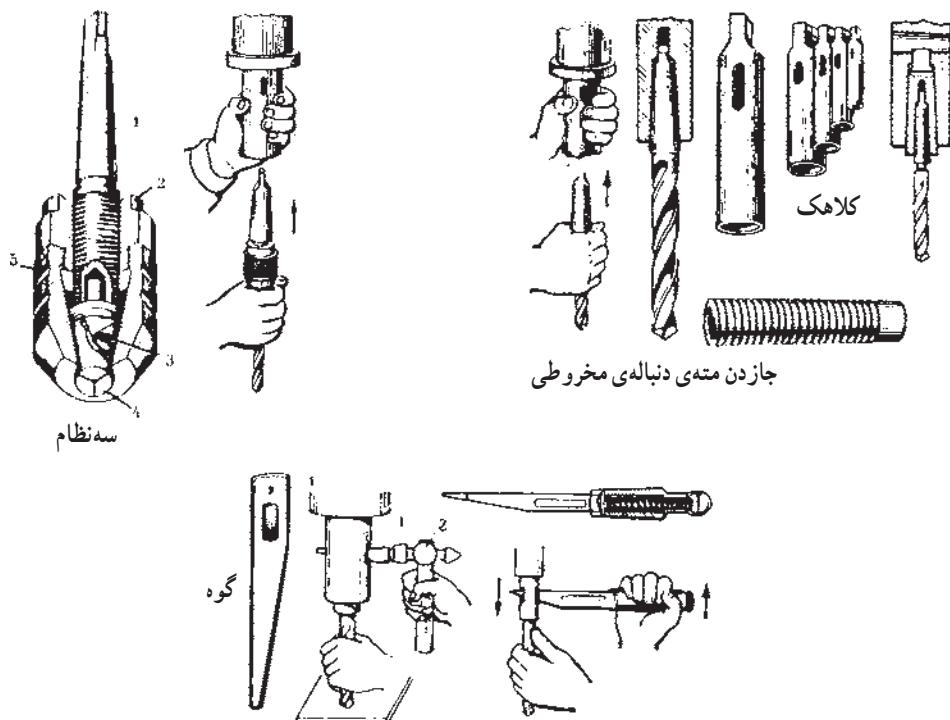

شکل ۷-۱۳- درآوردن مته‌ها



۷-۵ نکات ایمنی در سوراخ کاری

- ۱- هنگام کار با ماشین مته باید موی سر کوتاه باشد.
- ۲- هرگز در هنگام کار با ماشین مته، انگشت را به دست نداشته باشید.
- ۳- آچار سه نظام را پس از بستن مته از روی سه نظام بردارید.
- ۴- ورق های نازک و قطعات کوچک را حتماً به گیره بیندید؛ سپس سوراخ کنید.
- ۵- سعی کنید همیشه قطعه هی کار را به گیره بیندید؛ سپس سوراخ کنید.


باید توجه داشت که تعداد دور محاسبه شده به صورت تئوری است و با توجه به دور موجود ماشین تزدیک ترین دور را برای سوراخ کاری باید انتخاب نمود و ماشین را برای آن دور تنظیم کرد.

۷-۶ خزینه کاری: برای ایجاد محل قرارگرفتن سریچ ها و پرج های سرتخت و سرخزینه از خزینه کاری استفاده می شود.

خزینه کاری به وسیله ای ابزارهایی به نام «مته هی خزینه» انجام می شود.

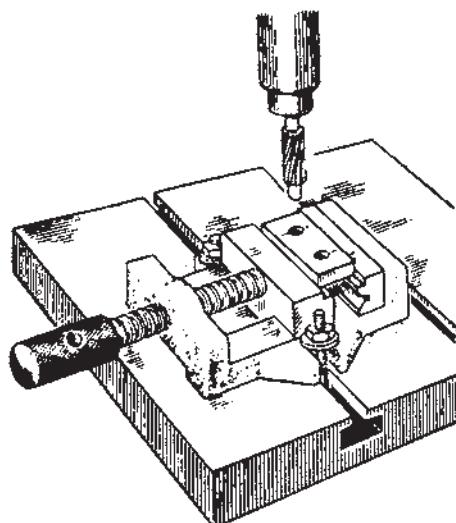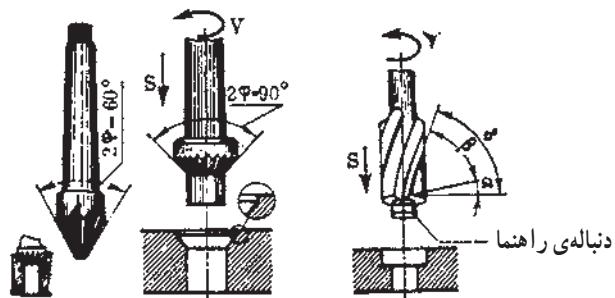

شکل ۷-۱۴- خزینه کاری با مته هی سرتخت

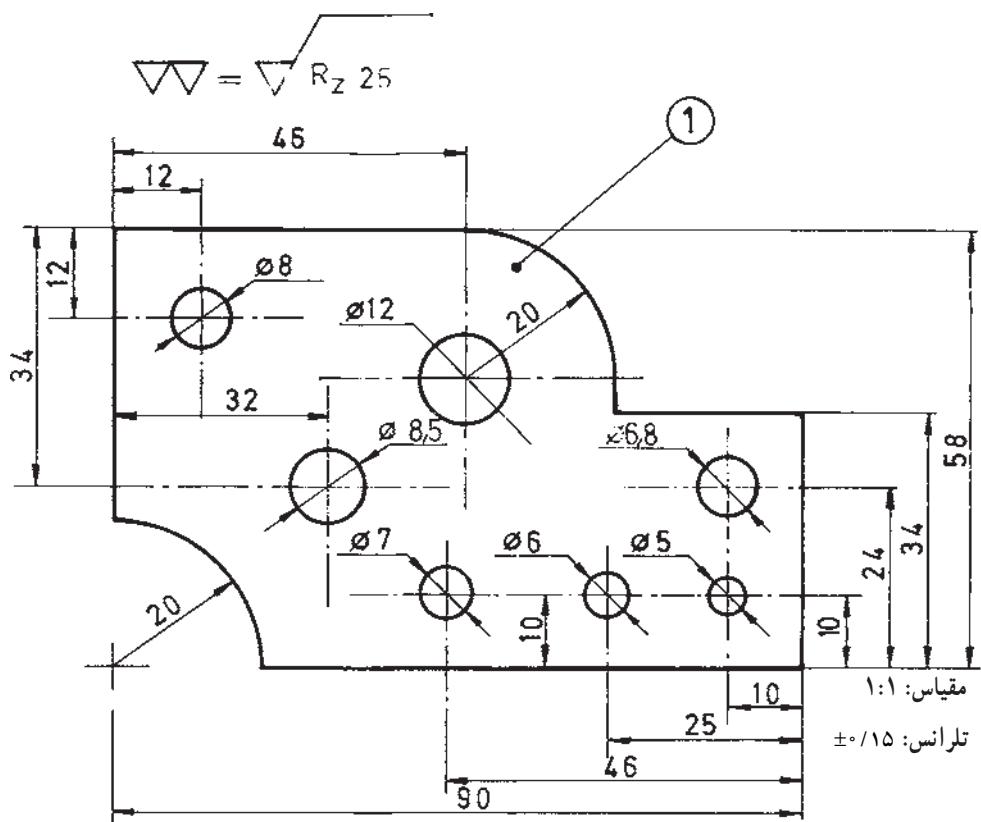

شکل ۷-۱۵

۴- سوراخ‌های به قطر ۵ و ۶ میلی‌متر را در یک مرحله

انجام دهید و در حین سوراخ‌کاری از مواد خنک‌کننده استفاده کنید.

۵- بقیه‌ی سوراخ‌ها را در دو مرحله- نخست با مته‌ی ۵

سپس با مته‌های ۷ و ۸ - همچنین ۱۲ را در سه مرحله انجام دهید.

۶- دقت کنید که سوراخ‌های واقع در ارتفاع ۲۴ میلی‌متر از عرض باید بعداً قلاویز زده شوند؛ بنابراین، حتماً از مته‌های ۶/۸ و ۸/۵ استفاده نمایید.

۷-۶- تمرین سوراخ‌کاری

ماده‌ی اولیه‌ی قطعه‌ی سوراخ‌کاری شده در فصل پنجم

است، بدون تغییر در ابعاد باید سوراخ‌کاری انجام گیرد.

روش کار:

۱- یکی از سطوح قطعه‌ی کار را برای خط‌کشی آماده

کنید.

۲- با درنظر گرفتن اختلاف اندازه‌ی مجاز $\pm 15^{\circ}$ و با

دقت کامل خط‌کشی و مراکز سوراخ‌ها را سنبه‌نشان بزنید.

۳- مته‌ها را از نظر تیز بودن و صحیح بودن زوایای سر

مته‌ها کنترل کنید.

شماره	مشخصات قطعه‌ی کار	قطعه‌ی آماده از قبل	St36			
		اندازه‌ی مواد اولیه	جنس	تعداد		
مقیاس: ۱:۱	نام قطعه‌ی کار: قطعه‌ی تمرینی سوراخ‌کاری					
شماره‌ی نقشه: ۷-۱۵	هدف‌های آموزشی: سوراخ‌کاری قطعات فولادی					
مدت:	تلرانس: $\pm 15^{\circ}$					