

پرچ کاری


هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم پرچ کاری را بیان کند.
- ۲- میخ پرچ مناسب را از جدول انتخاب نماید.
- ۳- روش‌های اجرای پرچ کاری را توضیح دهد.
- ۴- قطعات فلزی را مطابق با نقشه‌های داده شده پرچ کاری کند.

شکل‌های مختلف موجود است. در اکثر اتصالات از میخ پرچ‌های چکشی استفاده می‌شود. در شکل ۱-۱۰ نمونه‌ای از میخ پرچ‌های چکشی و مشخصات مربوط به آن نشان داده شده است.

۱-۱۰- پرچ کاری

پرچ کاری یکی از اتصالات متداول است که برای اتصال ورق‌ها، پروفیل‌ها، قطعات نیمساخته و نظایر آن به کار می‌رود. در این روش، وسیله‌ی اتصال دهنده، میخ پرچ بوده که به

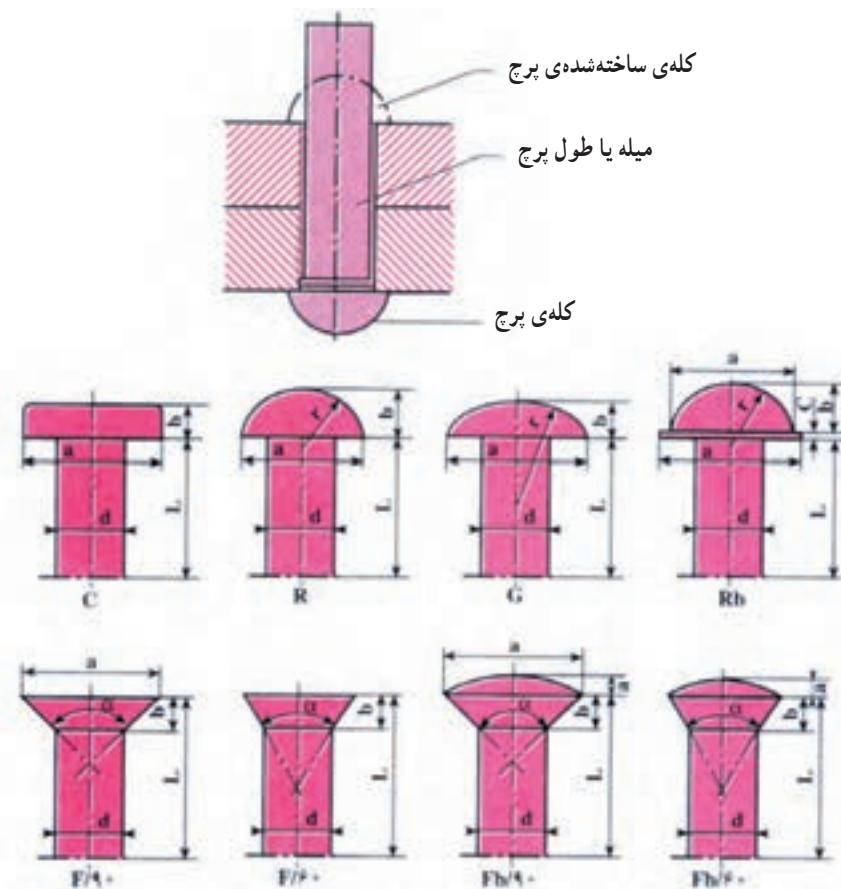

شکل ۱-۱۰- انواع میخ پرچ‌های چکشی و مشخصات آن‌ها

فراهم آمده است.
گفتنی است که پرج های آلومینیومی، مسی و مانند آن دارای مشخصات ویژه ای هستند (جدول ۲-۱).

۲-۱-۱- انتخاب و تعیین مشخصات میخ پرج برای پرج کاری های مختلف
در جدول ۱-۱ مشخصات پرج های مختلف فولادی

جدول ۱-۱- مشخصات پرج های مختلف فولادی

مشخصات میخ پرج		علامت اختصاری	a	a ₁	b	c	e	#
شكل سر میخ پرج	سر تخت							
C	سر تخت	C	۲d	-	۰/۵d	-	-	-
R	نیم کروی	R	۱/۷۵d	-	۰/۷d	-	-	-
G	سر عدسی	G	۲d	-	۰/۵d	-	-	-
Rb	نیم کروی با واشر	Rb	۱/۷۵d	۲d	۰/۷d	۰/۱d	-	-
F/۹۰-۹۰	خرزنه ای	F/۹۰	۲d	-	۰/۵d	-	-	۹۰
F/۶۰-۶۰	خرزنه ای	F/۶۰	-	-	۰/۵d	-	-	۶۰
Fb/۹۰	خرزنه ای محدب (عدسی)	Fb/۹۰	۲d	-	۰/۵d	-	۰/۲۵d	۹۰
Fb/۹۰	خرزنه ای محدب (عدسی)	Fb/۹۰	-	-	۰/۵d	-	۰/۲۵d	۶۰
Fb/۶۰	خرزنه ای محدب (عدسی)	Fb/۶۰	-	-	۰/۵d	-	-	۶۰

جدول ۲-۱- مشخصات پرج های مختلف آلومینیومی و مسی

مشخصات میخ پرج		علامت اختصاری	a	b	e	R	#
شكل سر میخ پرج	سر تخت						
C	سر تخت	C	۲d	۰/۲۵d	-	-	-
R	نیم کروی	R	۱/۷۵d	۰/۷۵d	-	۰/۹d	-
G	سر عدسی	G	۲d	۰/۵d	-	۱/۵d	-
F/۹۰	خرزنه ای	F/۹۰	۲d	۰/۵d	-	-	۹۰
F/۱۲۰	خرزنه ای محدب	F/۱۲۰	۲d	۰/۵d	۰/۲۵d	-	۱۲۰

ب) عدم امکان استفاده از حرارت (برای مثال، نازک بودن قطعات).

مواردی که از پرج کاری استفاده می شود عبارت اند از :

ج) امکان تأثیر نامطلوب حرارت در قطعات (برای مثال، پیچیدگی و تاب برداشتن).

الف) مختلف بودن جنس قطعات و تعدد آن ها (اتصال سه یا چهار قطعه به یک دیگر).

$$d = 2 + E \quad \text{و} \quad d = \sqrt{50 \times e^{-4}}$$

در روابط یادشده d قطر میخ پرج، E مجموع ضخامت ورق‌های مورد اتصال و e ضخامت یک قطعه است.

قطر سوراخ پرج برای پرج کاری سرد براساس رابطه‌ی محاسبه‌ی شود و قطر سوراخ پرج در پرج کاری

$$d_1 = 1/10d \quad \text{گرم از رابطه‌ی} \quad d_1 = d + 1 \quad \text{تعیین می‌گردد.}$$

در این روابط d قطر سوراخ پرج و d_1 قطر میخ پرج است.

در جدول ۳-۱۰ ضخامت قطعات مورد اتصال، قطر پرج و قطر سوراخ پرج نشان داده شده است.

طول میخ پرج با توجه به ضخامت قطعات تعیین می‌شود.


در شکل ۲-۱۰ مشخصات طول پرج نشان داده شده است.

د) نیاز به انعطاف‌پذیری در اتصال (مانند پل‌ها، شاسی اتومبیل و ...).

پرج کاری در صنایع مختلف مانند اتومبیل‌سازی، کشتی‌سازی، صنایع هواپیمایی، ساخت مخازن تحت فشار، دیگ‌های بخار، اسکلت‌های فلزی، پل‌سازی و همانند آن استفاده می‌شود. با توجه به کاربرد وسیع پرج کاری ضرورت ایجاد می‌کند از میخ‌پرج‌ها با قطرهای مختلف استفاده شود. میخ‌پرج معمولاً تا قطر ۲۵ میلی‌متر کاربرد زیادی دارد. عمل پرج کاری با قطرهای زیاد به روش سرد امکان‌پذیر نیست. چنان‌چه قطر پرج تا حدود ۸ میلی‌متر باشد به صورت سرد انجام می‌شود، اما اتصال با میخ‌پرج‌های بالای ۸ میلی‌متر در حالت گرم صورت می‌گیرد. قبل از پرج کاری باید قطر و طول میخ‌پرج و قطر سوراخ پرج تعیین شود. قطر میخ‌پرج از این روابط به دست می‌آید:

جدول ۳-۱۰ - ضخامت قطعات مورد اتصال، قطر پرج و قطر سوراخ پرج

ردیف	ضخامت قطعه‌ی کار(e)	قطر سوراخ(d ₁)	ردیف	ضخامت قطعه‌ی کار(e)	قطر پرج(d)	قطر سوراخ(d ₁)	ردیف	ضخامت قطعه‌ی کار(e)	قطر پرج(d)
۱	۰/۸	۳	۱۰	۸	۱۶	۲/۳	۱	۱۷	۱۶
۲	۱	۴	۱۱	۱۰	۱۸	۴/۴	۲	۱۹	۱۸
۳	۱/۵	۴-۵	۱۲	۱۲	۲۰	۴/۴-۵/۵	۳	۲۱	۲۰
۴	۲	۶	۱۳	۱۴	۲۲	۶/۶	۴	۲۳	۲۲
۵	۲/۵	۷	۱۴	۱۶	۲۴	۷/۷	۵	۲۵	۲۴
۶	۳	۸	۱۵	۱۸	۲۷	۸/۸	۶	۲۸	۲۷
۷	۴	۱۰	۱۶	۲۲	۳۰	۱۱	۷	۳۱	۳۰
۸	۵	۱۲	۱۷	۲۶	۳۳	۱۳	۸	۳۴	۳۳
۹	۶	۱۴	۱۸	۳۰	۳۶	۱۵		۳۷	۳۶

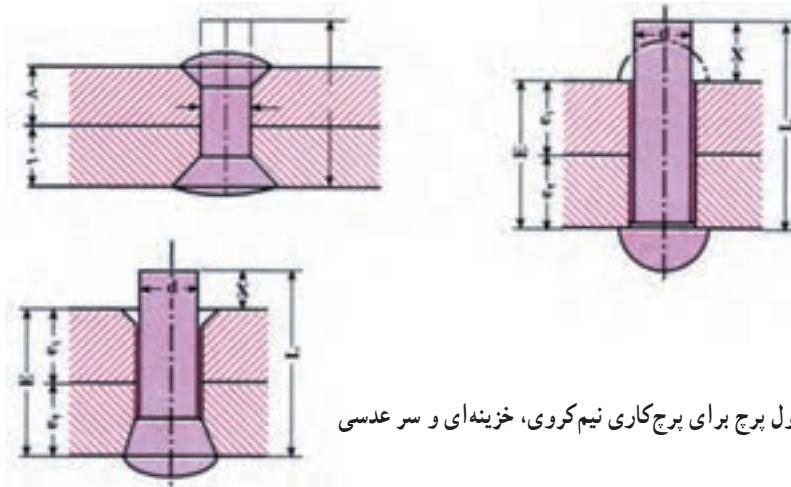

شکل ۲-۱۰ - مشخصات طول پرج برای پرج کاری نیم‌کروی، خزینه‌ای و سر عدسی

است. مقدار X برای حالت‌های مختلف پرج کاری و روش اجرای آن متفاوت است. در جدول ۴-۱۰ مقدار X با توجه به وضعیت پرج کاری نشان داده شده است. گفتنی است که برای بقیه‌ی پرج‌ها مانند سرتخت، سر عدسی و نظایر آن جداول دیگری وجود دارد.

رابطه‌ی تعیین طول میخ پرج بدین قرار است :

$$L = E + X$$

در این رابطه L طول میخ پرج، E مجموع ضخامت‌های مورد اتصال و X مقدار اضافه طول برای ساخت کله‌ی پرج

جدول ۴-۱۰- مقدار L (طول پرج) برای پرج کاری با وضعیت مختلف


نوع پرج کاری	پرج نیم کروی	پرج خزینه‌ای
پرج کاری سرد با دست	$L = E + 1/5d$	$L = E + 1/7d$
پرج کاری سرد پرسی	$L = E + 1/6d$	$L = E + 1/8d$
پرج کاری سرد با هوا	$L = E + 1/7d$	$L = E + 1/8d$
پرج کاری گرم با روغن	$L = E + 1/7d$	$L = E + d$
پرج کاری گرم با ماشین	$L = E + 1/7d$	$L = E + d$

فاصله‌ی خطوط مرکزی پرج‌ها تا لبه‌ی قطعات کار و حالات مختلف پرج کاری، متفاوت است.

فاصله‌ی دو پرج متوالی نیز با توجه به سرویس‌دهی اتصال انتخاب می‌شود. در شکل ۳-۱۰ این فاصله نشان داده شده است. مقدار این فاصله متناسب با هدف پرج کاری براساس جدول

جدول ۵-۱۰- تعیین فاصله‌ی دو پرج متوالی

نوع پرج کاری	رابطه‌ی تعیین مقدار B
پرج کاری فقط برای اتصال	B = 2.0d
پرج کاری در اتصالات محکم	B = 4 تا 10d
پرج کاری به منظور اتصال و آب‌بندی مخازن آب	B = 3/5 تا 4d
پرج کاری و آب‌بندی مخازن روغن	B = 2/5 تا 3d
پرج کاری و آب‌بندی مخازن نفت	B = 2/5d
پرج کاری و آب‌بندی مخازن تحت فشار	B = 2/5d
پرج کاری اتصالات مخصوص، مانند دیگرها بخار	B = 2/25d

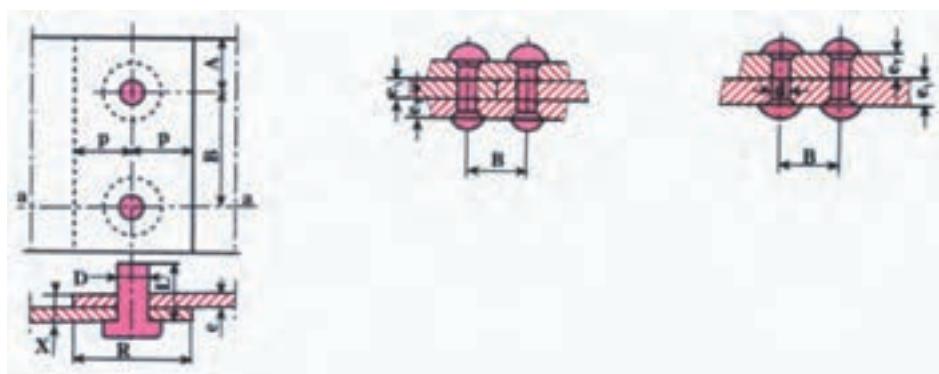


شکل ۳-۱۰

۳-۱۰- روش‌های پرج کاری

پرج کاری با ابزار دستی، مانند قالب پرج و چکش صورت می‌گیرد. در کارهای سری مانند مونتاژ شاسی اتومبیل همچنین

در اجرای پرج کاری گرم از دستگاه‌های هیدرولیکی و پنوماتیکی استفاده می‌شود. در شکل ۴-۱۰ نمونه‌ای از این تجهیزات نشان داده شده است.

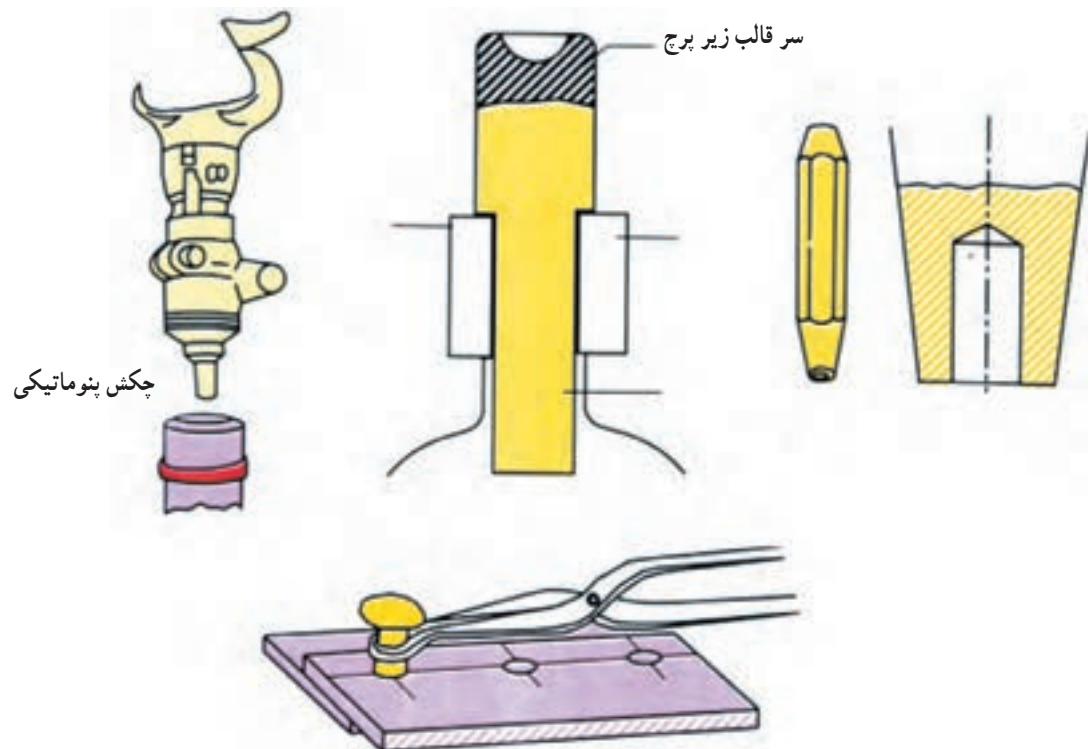

شکل ۴-۱۰- ابزار و تجهیزات پرج کاری سرد و گرم (دستی و ماشینی)


پرج پین دار نیز برای اتصالات ضعیف در خور استفاده است و از پرج ترقه‌ای هنگامی استفاده می‌شود که قطعات فقط از یک طرف قابل دسترسی باشند؛ مانند اتصال یک قطعه پروفیل روی دیوار بتی. در شکل‌های ۵-۱۰ نمونه‌ای از این پرج‌ها نشان داده شده است.

در پرج کاری امکان بروز خطای زیاد است. خطاهای پرج کاری به دلایل مختلف به وجود می‌آید.


برای پرج کاری، علاوه بر پرج‌های چکشی، بحسب مورد و مناسب با شرایط اتصال از پرج‌های دیگری نیز استفاده می‌شود که متداول‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: پرج لوله‌ای، پرج میخی، پرج پین‌دار و پرج ترقه‌ای.

از پرج لوله‌ای برای مواد غیرفلزی، مانند چرم و فلزات سبک استفاده می‌شود.

پرج میخی در اتصال ورق‌های فلزی، مونتاژ بدنی اتوبوس‌ها و نظایر آن به کار می‌رود.

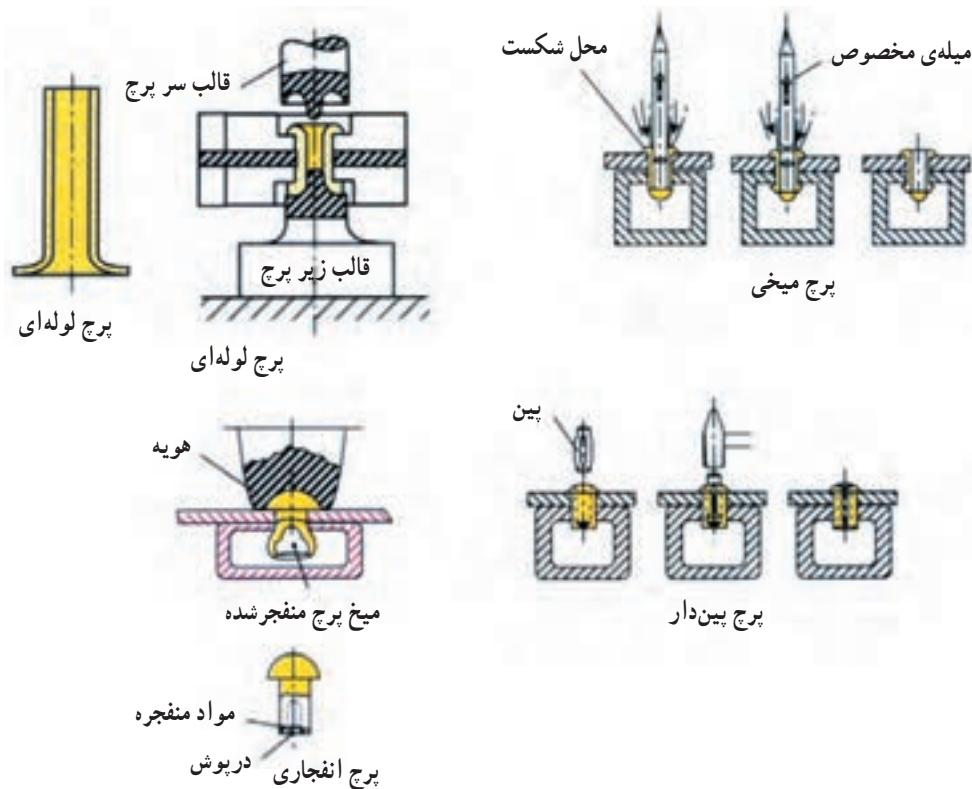

شکل ۱۰-۵ - انواع مختلف پرج ها

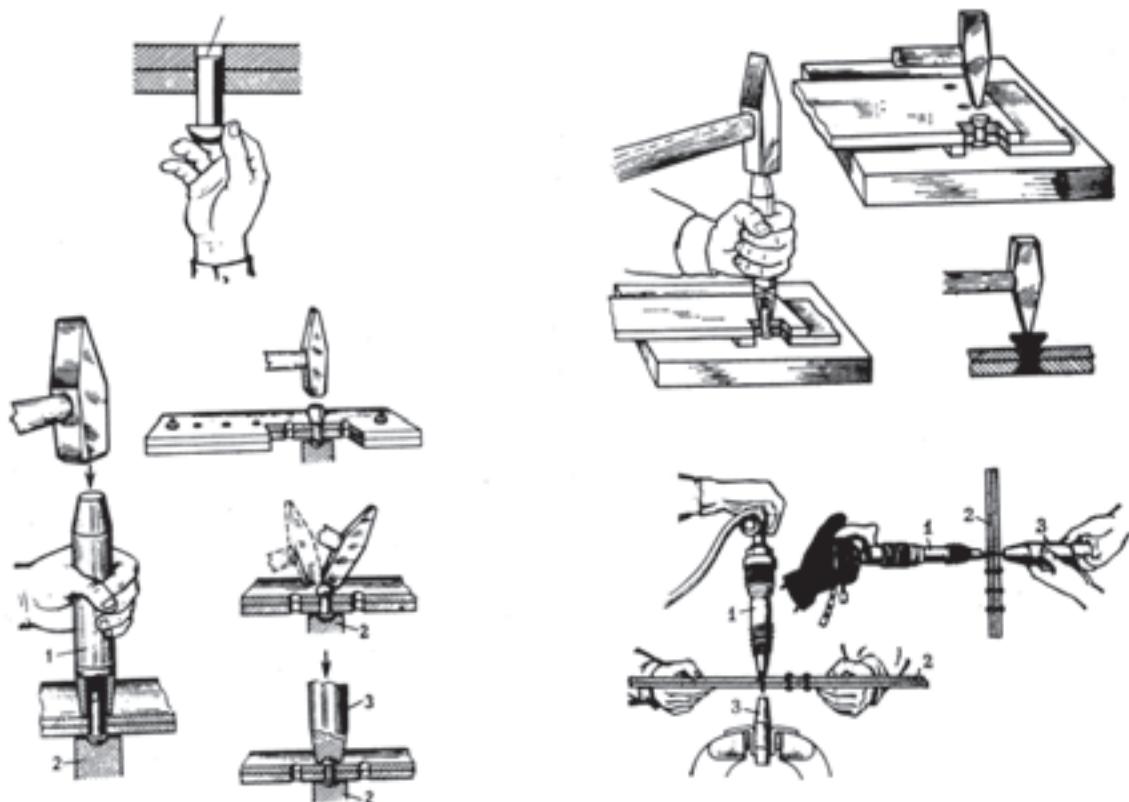

شکل ۱۰-۶ - روش پرج کاری دستی و ماشینی

در جدول ۶-۱۰ خطاهای پرج کاری و علت آنها نشان داده شده است.

جدول ۶-۱۰

علت	شكل	خطا
سوراخ بزرگ‌تر از اندازه‌ی مجاز است.		بدنه‌ی میخ پرج کج شده است و سوراخ را پر نمی‌کند.
سوراخ‌ها در یک امتداد نیستند.		بدنه و سر قفل کننده‌ی میخ پرج منحرف شد و استحکام محل اتصال کم است.
امتداد سوراخ‌ها نسبت به سطح کار مایل هستند.		سر قفل کننده‌ی میخ پرج دارای انحراف است.
قطعات اتصال از هر دو طرف خزینه شده‌اند.		بدنه‌ی میخ پرج بین دو قطعه‌ی اتصال جا خورده مانع از آب‌بندی است.
پلیسه و براده‌ی بین قطعات اتصال بر طرف نشده است.		قطعات اتصال نسبت به هم فاصله دارند و مانع از آب‌بندی می‌شوند.
از پرج‌کش استفاده نشده است.		بدنه‌ی میخ پرج بین دو قطعه‌ی اتصال جا خورده و مانع از آب‌بندی می‌شود.
میخ پرج بیش از حد مجاز کوبیده شده است.		لبه‌ی قطعات اتصال بر جسته و ناهموار است.
طول میخ پرج بزرگ‌تر از اندازه‌ی مجاز است.		سر قفل کننده بزرگ بوده و دارای پلیسه است.
طول میخ پرج کوچک‌تر از اندازه‌ی مجاز است.		سر قفل کننده کوچک بوده، استحکام محل اتصال کم است.

توجه: جهت استفاده از علائم اختصاری پرج کاری در کارگاه و در سایت به جدول علائم اختصاری ISO 5261-1981(E) صمیمه‌ی شماره‌ی ۴ مراجعه فرمایید.

۴-۱۰- تمرین پرچ کاری

روش کار:

صفحه را خط کشی کنید و مراکز حاصله را سنبه نشان بزنید.

۴- مراکز نشان خورده را با متهی ۴ سوراخ کاری و

پلیسه گیری کنید.

۵- با استفاده از چکش دویست و پنجاه گرمی و قرارهای

مخصوص پرچ کاری، صفحات را به هم پرچ کنید.

۶- قطعه‌ی کار را برای ارزش‌گذاری به مرتب خود تحويل

نماید.


۱- قطعات شماره‌ی ۲ و ۳ حاصل از برش کاری در فصل

نهم را برای این کار انتخاب کنید.


۲- عرض قطعات را مطابق اندازه‌ی داده شده در شکل

۷- الف سوهان کاری و نسبت به سایر سطوح گونیا کنید.

۳- طبق اندازه‌ی داده شده در شکل ۷-الف هر دو

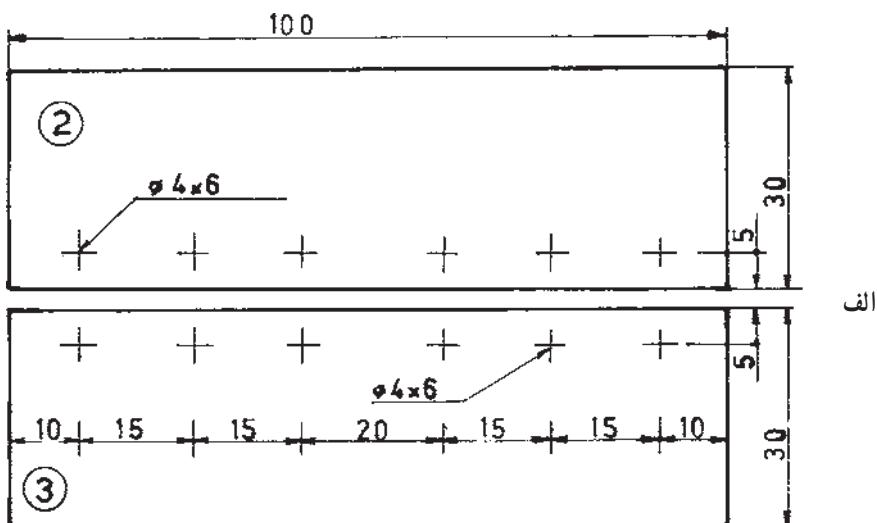

الف

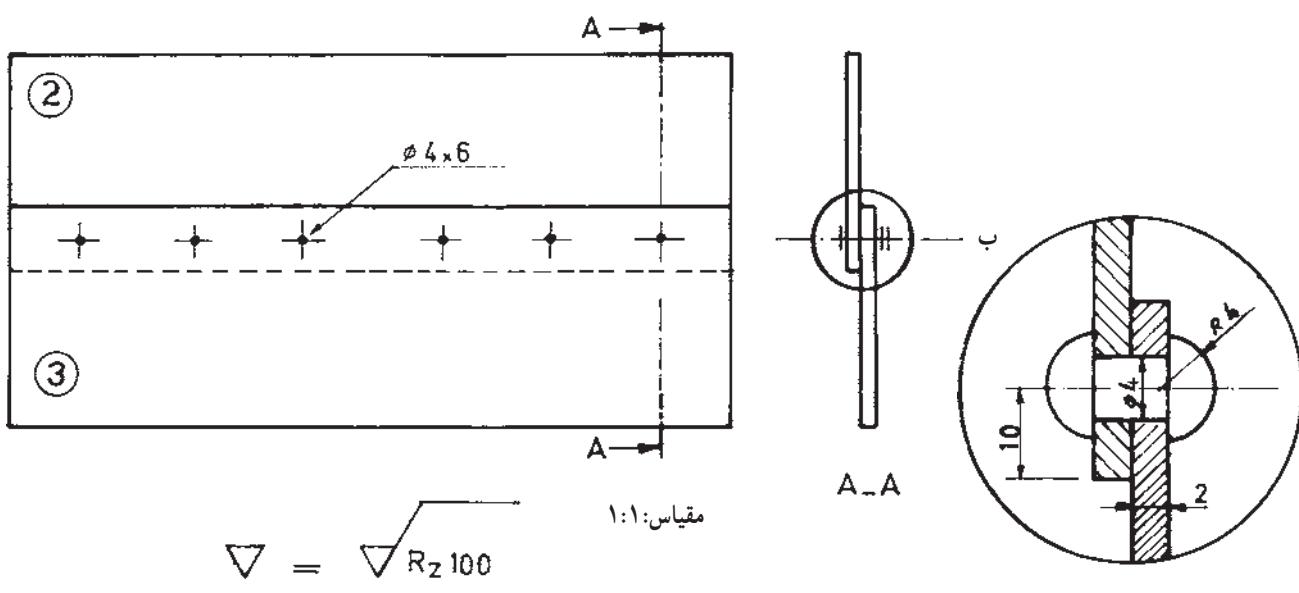

شکل ۱۰-۷

شماره	مشخصات قطعه‌ی کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی مواد اولیه	$100 \times 35 \times 2$
۱:۱ مقیاس:	نام قطعه: قطعه‌ی تمرینی پرچ کاری				
۷- شماره‌ی نقشه:					