

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ



# راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز (جلد دوم)

پایه دهم و یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: برق و رایانه

رشته های مهارتی: برق صنعتی - تابلوسازی برق صنعتی - نصب و سرویس آسانسور

نام استاندارد مهارتی مبانا: برق کار صنعتی درجه (۲)

کد استاندارد متولی: ۸-۵۵/۱۵/۲/۴

خدادادی، شهرام

۶۲۱

/ ۴۶

راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز (جلد دوم) / مؤلف: شهرام خدادادی. - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های

۳۶۸ خ / درسی ایران.

۱۸۴ ص. : مصور. - (شاخه کاردانش)

متون درسی شاخه کاردانش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی برق و رایانه، رشته های مهارتی برق صنعتی - تابلوسازی

برق صنعتی - نصب و سرویس آسانسور.

برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.

۱. موتورهای برقی جریان متناوب. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای

و کاردانش. ب. عنوان.





وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

راهاندازی موتورهای سه فاز و تک فاز (جلد دوم) - ۱۵۷۰ - ۳۱

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

شهرام خدادادی (مؤلف) - فریدون علومی و امیرحسین ترکمانی (ویراستار فنی) - ماهدخت عقیقی (ویراستار ادبی)

اداره کل نظارت بر شعر و توزع مواد آموزشی

آمنه درویش، راحله زادفخی الله (صفحه‌آرا) - مریم کیوان (طرح جلد) - علیرضا رضایی گر (تصویرگر) - محمد سیاحی، هدیه

بندار، فاطمه رئیسیان فیروزآباد و حامد موسوی (رسام) - عباس رخوند، محمدرضا صفابخش و سعید رضایی نودهی (عکاس)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۰۸۸۳-۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبگاه: [www.irtextbook.ir](http://www.irtextbook.ir) و [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخش)

تلفن: ۰۹۹۸۵۱۶-۵، دورنگار: ۰۹۹۸۵۱۶-۴۴۹، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهایی خاص»

چاپ هفتم ۱۴۰۱

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تالیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تالیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکسبرداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

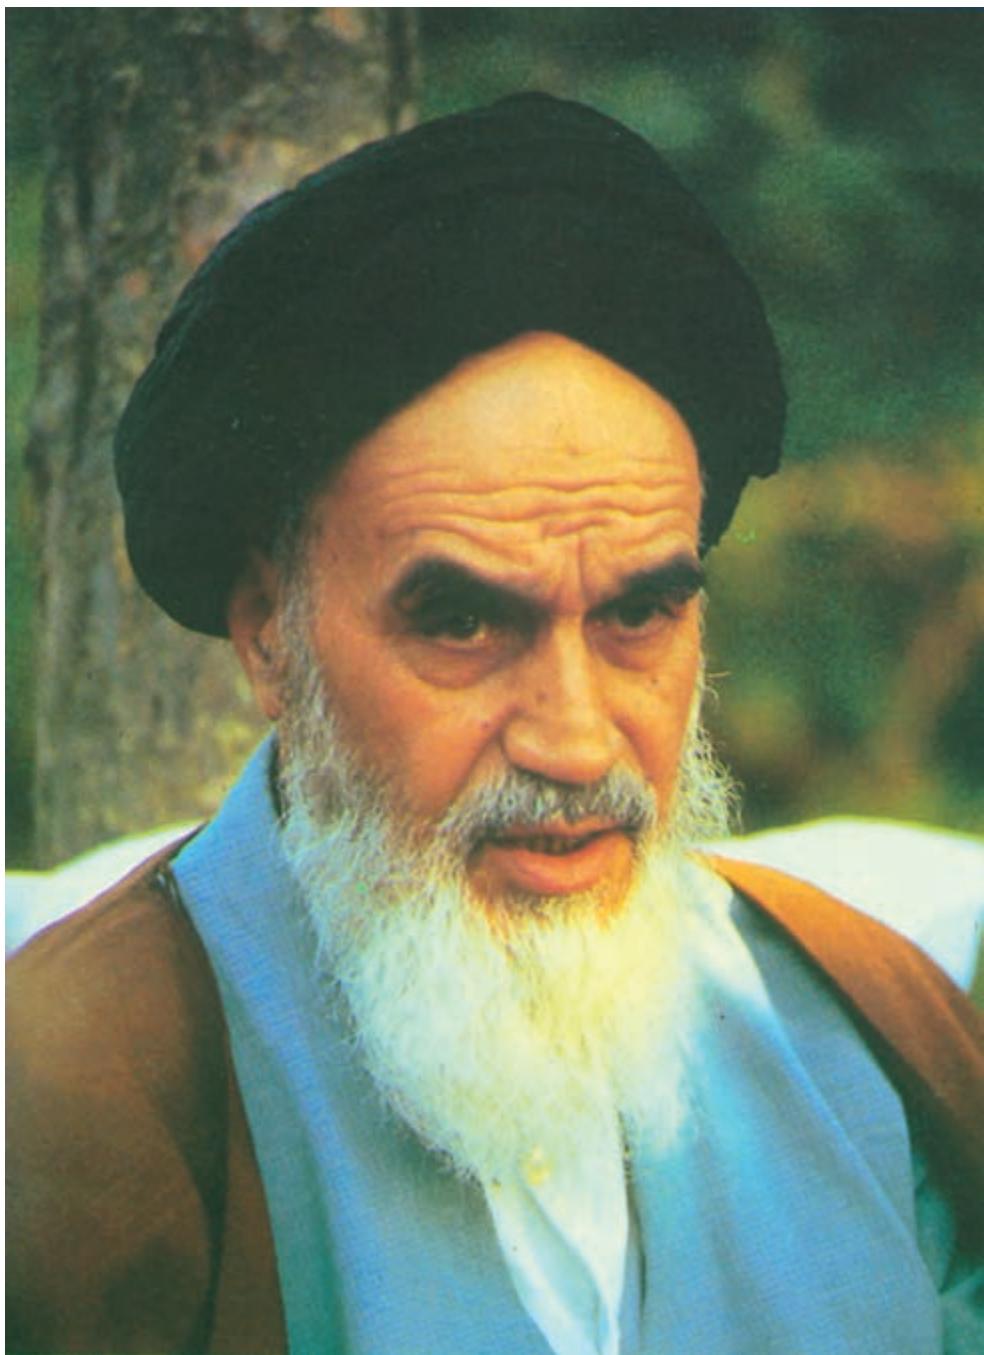

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرہ»



## مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پودمانی

برنامه‌ریزی تأليف «پودمان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کاردانش» بر مبنای استانداردهای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پودمان مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم پویا بر برنامه‌ریزی و تأليف پودمان‌های مهارت نظارت دائمی دارد. با روش مذکور یک «پودمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کاردانش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پودمان مهارت ( $M_1$  و  $M_2$  و ...) و هر پودمان نیز به تعدادی واحد کار ( $U_1$  و  $U_2$  و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه ( $P_1$  و  $P_2$  و ...) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در پایان آموزشی واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) و کلیه پودمان‌های هر استاندارد تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کاردانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پودمان‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تأليف کتاب‌های درسی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

## مقدمه

کتاب حاضر با عنوان راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز، بر اساس استاندارد مهارت برق صنعتی درجه دو تهیه شده است. کوشش شده تا مطالب درسی همراه با تصاویر به صورت خودآموز و پودمانی تدوین شود تا امر یادگیری را سهل تر کند. همچنین در سراسر کتاب سعی شده تا در رسم علایم و نقشه‌ها از آخرین استاندارد جهانی IEC استفاده شود این کتاب مشتمل بر سه جلد است:

در جلد اول ساختمان داخلی، طرز کار تجهیزات مربوط به راه اندازی مدار به همراه مدارهای الکتریکی کلیدی و کنتاکتوری موتورهای سه فازه آسنکرون روتور قفسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. جلد دوم شامل بررسی اصول کار، اجزا و انواع موتورهای تک فاز با مدارهای راه اندازی کلیدی و کنتاکتوری است.

در جلد سوم اجزاء، انواع و اصول کار ترانسفورماتورهای تک فاز همراه با تعدادی آزمایش‌های مقدماتی و روابط پایه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد.

متناسب با جلد های سه گانه، کارهای عملی پیش‌بینی شده است و فرآگیران موظف هستند تا با راهنمایی‌های مربيان خود کارهای عملی را در زمان‌های تعیین شده انجام دهند.

روش اجرای کارهای عملی به این صورت است که پس از توضیحات هر کار، در قسمت مربوط به مراحل اجرای کار ابتدا از فرآگیران می‌خواهیم نقشه را ترسیم کنند و سپس با توجه به تصاویر عملی، مدار را روی تابلو اتصال دهند.

در انتهای جلد های اول و دوم، خودآزمایی‌های عملی ارائه شده که به عنوان الگوهای امتحانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تکالیف عملی در نظر گرفته شده است که فرآگیران می‌توانند در ساعت غیر درسی یا در منزل به انجام آنها بپردازند.

در پایان، وظیفه خود می‌دانم که از اعضای محترم کمیته هماهنگی و کمیته تخصصی رشتۀ الکترو‌تکنیک سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی که در تدوین این کتاب نهایت همکاری و راهنمایی‌های لازم را مبذول داشته‌اند صمیمانه تشکر کنم. امیدوارم این تلاش هر چند کوچک مورد رضای حق تعالی و استفاده هنرجویان عزیز قرار گیرد. انشاء الله

مؤلف

این کتاب در سال ۱۳۸۹ و بر اساس استاندارد مهارت و آموزشی برق‌کار صنعتی درجه ۲ با کد استاندارد ۱۵/۲/۴-۵۵/۸-۸ مورد بازنگری قرار گرفته و بازسازی‌های لازم روی آن صورت گرفته است.

## فهرست

۱	۱-۴۴ آماده کردن تابلو .....
۲	۱-۴۵ کار عملی شماره (۱۲) .....
۹	۱-۴۶ کار عملی (۱۳) .....
۱۷	۱-۴۷ کار عملی (۱۴) .....
۲۴	۱-۴۸ کار عملی (۱۵) .....
۳۰	۱-۴۹ کار عملی (۱۶) .....
۳۷	۱-۵۰ کار عملی (۱۷) .....
۴۶	۱-۵۱ کار عملی (۱۸) .....
۵۲	۱-۵۲ کار عملی (۱۹) .....
۶۱	۱-۵۳ کار عملی (۲۰) .....
۶۸	۱-۵۴ کار عملی (۲۱) .....
۷۶	۱-۵۵ کار عملی (۲۲) .....
۸۲	۱-۵۶ کار عملی (۲۳) .....
۹۱	۱-۵۷ کار عملی (۲۴) .....
۹۹	۱-۵۸ کار عملی (۲۵) .....
۱۰۷	۱-۵۹ کار عملی (۲۶) .....
۱۱۷	۱-۶۰ کار عملی (۲۷) .....
۱۲۶	۱-۶۱ کار عملی (۲۸) .....
۱۳۳	۱-۶۲ کار عملی (۲۹) .....
۱۴۱	۱-۶۳ کار عملی (۳۰) .....
۱۵۰	۱-۶۴ کار عملی (۳۱) .....
۱۵۳	۱-۶۵ کار عملی (۳۲) .....
۱۵۶	۱-۶۶ کار عملی (۳۳) .....
۱۶۰	۱-۶۷ کار عملی (۳۴) .....

۱۶۹	کار عملی (۳۵)۱-۶۸
۱۷۱	خودآزمایی عملی (۱)
۱۷۴	خودآزمایی عملی (۲)
۱۷۵	آزمون پایانی (۱)
۱۸۴	منابع و مأخذ

# هدف کلی پودمان

راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز




ساعات آموزشی			عنوان توانایی	توانایی
جمع	عملی	نظری		
۲۸	۴	۲۴	راه اندازی موتورهای سه فاز	۱۹
۴۴	۳۶	۸	راه اندازی موتورهای تک فاز	۲۱
۲۴	-	۲۴	ترانسفورماتور تک فاز	۲۲



## ۱-۴۴ - آماده کردن تابلو

برای اتصال مدارهای راه اندازی موتورهای سه فاز با کنتاکتور لازم است تا تابلوها از نظر تجهیزات و وسایل مورد نیاز مانند نصب ریل های فلزی، کanal های پلاستیکی، ترمینال های کاثو چویی، نصب کنتاکتورها و شستی ها آماده شود. در اینجا با مراحل و چگونگی آماده سازی این تابلوها آشنا می شوید (شکل ۱-۲۸۹).

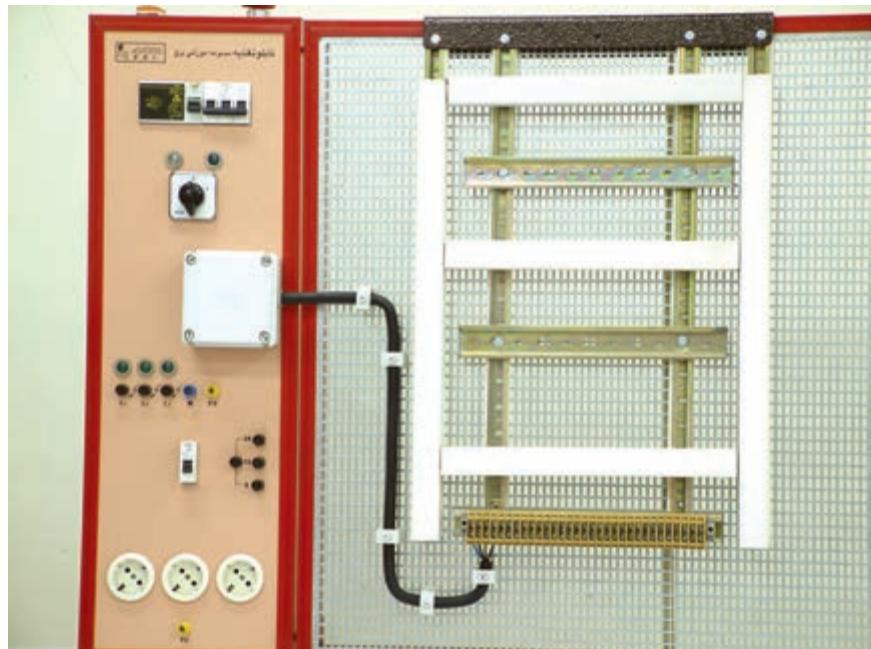

شکل ۱-۲۸۹

توصیه می شود در اولین جلسه کارگاهی که فراغیران باید مدارهای فرمان را اتصال دهنده هر نفر (یا گروه) طبق دستورالعمل آماده سازی تابلو، تجهیزات و وسایل را روی تابلو نصب کند تا در جلسات بعد از آن برای اتصال مدارها استفاده شود.

## ساعت آموزشی

نظری      عملی      جمع

# ۱۴۵-۱ کار عملی (۱۲)



**هدف:** نصب تجهیزات و وسایل روی تابلو مشبك

**وسایل و بجهزات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسایل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد		تابلو آموزش	
۱ عدد	K1M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	F2	بی متال	


اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.

## ۱-۴۵-۱- نکات حفاظتی و اجرایی


- برای انجام هر کار از ابزار مناسب استفاده کنید. (۲۹۰-a)
- دقت کنید تا پلیسه یا لبه ریل های فلزی دست شما را زخمی نکند. (۲۹۰-b)
- در نصب و جدا کردن قطعات از روی تابلو دقت کنید تا پایه های قطعات صدمه نبینند و شکسته نشوند. (۲۹۰-c)



۱-۲۹۰-(a)

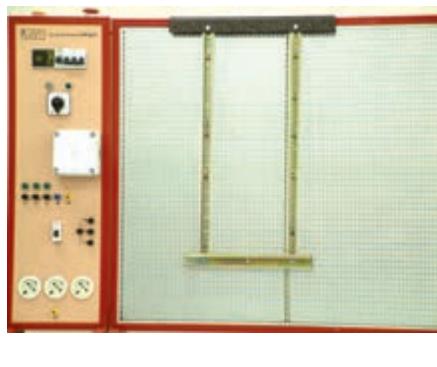

۱-۲۹۰-(b)

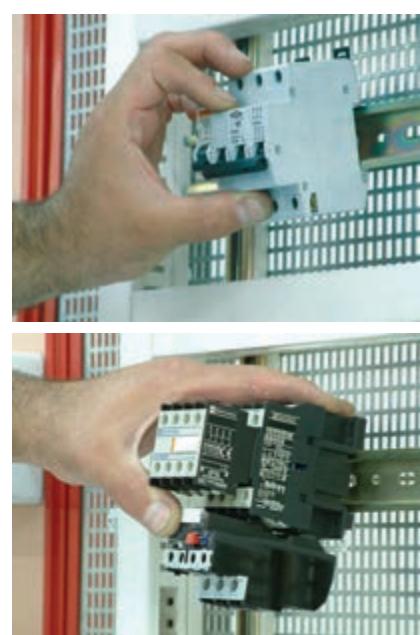

۱-۲۹۰-(c)


## ۲-۴۵-۱- شرح کار

⚡ پایه بالایی تابلو را به همراه ریل های عمودی مطابق شکل ۱-۲۹۱ روی تابلو اتصال دهید.


⚡ ریل افقی پایین صفحه را در زیر ریل های عمودی مطابق شکل ۱-۲۹۲ نصب کنید.

⚡ برای نصب ترمینال ها بر روی ریل های ردیف پایین (افقی) مطابق شکل ۱-۲۹۳ ابتدا یک طرف ترمینال و سپس طرف دوم آن را با کمی فشار به داخل ریل بیندازید.


شکل ۱-۲۹۴ تصویر کاملی از ترمینال های نصب شده را نشان می دهد.

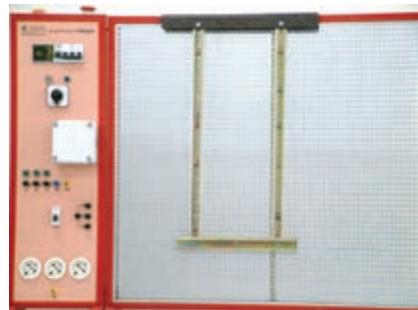


شکل ۱-۲۹۱

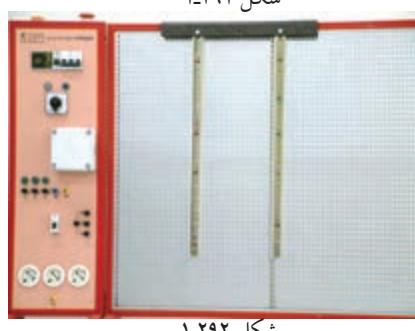

شکل ۱-۲۹۲

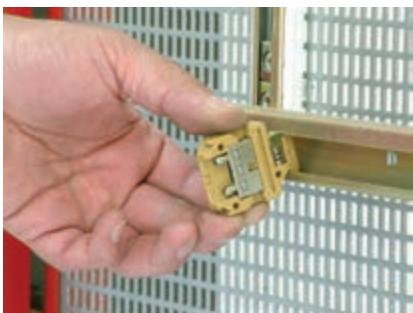

شکل ۱-۲۹۳

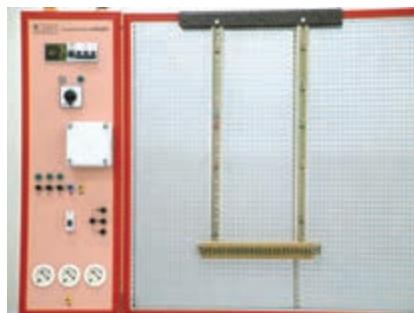

شکل ۱-۲۹۴


ریل های عمودی انتهایی را مطابق شکل ۱-۲۹۵ روی تابلو اتصال دهید. از این ریل ها برای نصب کانال های پلاستیکی استفاده می شود.

ریل های فلزی به خصوص نصب وسایل را با فواصل نشان داده شده در شکل ۱-۲۹۶ روی تابلو نصب کنید.


تصویر ریل فلزی مخصوص نصب وسایل را در شکل ۱-۲۹۷ مشاهده می کنید.

کانال های پلاستیکی را مطابق شکل ۱-۲۹۸ درین ریل های فلزی و به صورت افقی نصب کنید.

کانال های پلاستیکی عمودی را مطابق شکل ۱-۲۹۹ روی ریل ها نصب کنید. فیوز مینیاتوری سه فاز و تک فاز را مطابق شکل ۱-۳۰۰ روی اولین مسیر ریل های فلزی قرار دهید.

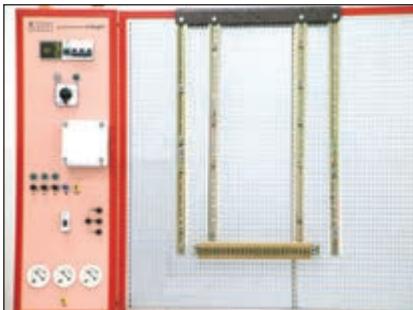

شکل ۱-۲۹۵

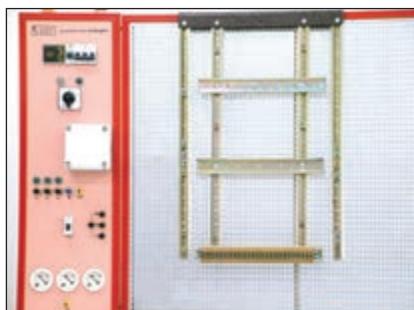

شکل ۱-۲۹۶



شکل ۱-۲۹۷




شکل ۱-۲۹۸



شکل ۱-۲۹۹




شکل ۱-۳۰۰

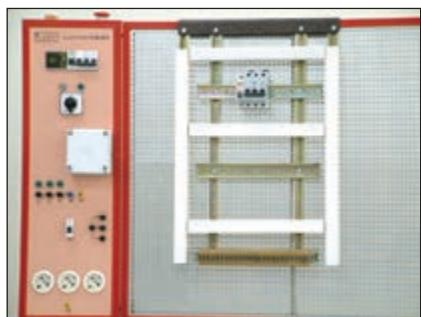

شکل ۱-۳۰۱



شکل ۱-۳۰۲

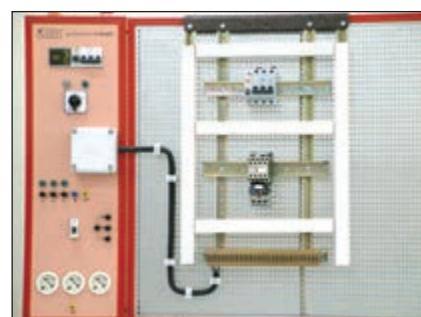

شکل ۱-۳۰۳

فیوزهای نصب شده روی ریل را در شکل ۱-۳۰۱ مشاهده می‌کنید.

برای نصب کنتاکتور بر روی ریل‌ها مطابق شکل ۱-۳۰۲ عمل کنید؛ ابتدا یک طرف پایه کنتاکتور را روی ریل قرار دهید و سپس با کمی فشار به قسمت پایینی، کنتاکتور را روی ریل نصب کنید.

در تصویر شکل ۱-۳۰۳ کنتاکتور نصب شده روی تابلو را به همراه کابل برق ورودی که از تقسیم انشعاب گرفته و به ترمینال وصل شده مشاهده می‌کنید.

#### ■ چند نکته عملی در سیم‌کشی تابلوهای برق صنعتی

در شکل‌های ۱-۳۰۴ و ۱-۳۰۵ قرار دادن کابل در مسیر بست و نحوه محکم کردن آن را مشاهده می‌کنید.

در اتصال و قرار دادن سیم زیر پیچ‌های کنتاکتور روکش سیم‌ها را به اندازه‌ای بردارید که هرگاه زیر پیچ قرار می‌گیرند قسمت بدون روکشی را در خارج از پیچ نداشته باشیم. این مطلب در شکل‌های ۱-۳۰۶ و ۱-۳۰۷ مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۳۰۴



شکل ۱-۳۰۵



شکل ۱-۳۰۶




شکل ۱-۳۰۷

در اتصال سیم های کابل زیر پیچ ترمینال ها دقت کنید تا سیم های کابل یکدیگر را قطع نکنند و شکل منظمی داشته باشند. این عمل از اتصالی های احتمالی جلوگیری می کند (شکل ۱-۳۰۸).

برای اتصال و زیر پیچ قرار دادن سیم های مربوط به ترمینال ها نیز به اندازه روکش برداری سیم ها توجه کنید.

در شکل ۱-۳۰۹ مقدار مناسب روکش برداری شده یک رشته سیم نشان داده شده است.

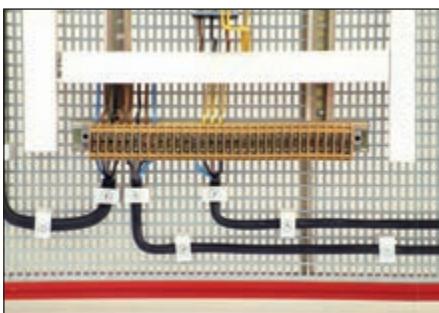

شکل ۱-۳۰۸




شکل ۱-۳۰۹




شکل ۱-۳۱۰

برای مشخص کردن سروته سیم های متصل شده در زیر پیچ و سایل مختلف معمولاً از حروف و اعداد پلاستیکی روی سیم ها استفاده می شود. این حروف و اعداد محل های اتصال سروته سیم ها را مشخص می کنند. شکل های ۱-۳۱۱ و ۱-۳۱۲ نمونه هایی از این حروف را نشان می دهد.

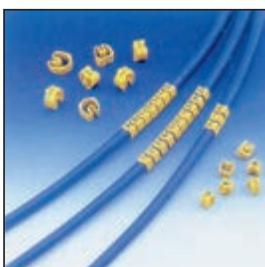

شکل ۱-۳۱۱

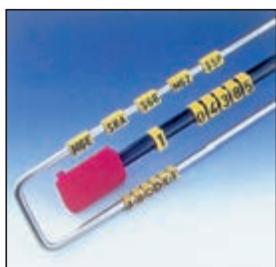

شکل ۱-۳۱۲



در مواردی که تعداد زیادی سیم در مسیر کانال قرار گرفته باشد و یا به دلایلی سیم‌ها در مسیر خارج از کانال واقع شوند برای مشخص کردن و دسته‌بندی سیم‌هایی که مربوط به یک قسمت خاص هستند از کمربند کابل جهت بستن و محکم کردن سیم‌ها استفاده می‌شود. شکل‌های ۱-۳۱۳، ۱-۳۱۴ و ۱-۳۱۵ نمونه‌های مختلفی از این نوع بسته‌ها را نشان می‌دهند.

در تابلوهای برق صنعتی برای محکم و پُلپ کردن کمربند کابل از وسایل (تفنگ‌های) خاصی استفاده می‌شود. در شکل ۱-۳۱۶ نمونه‌هایی از این وسایل را مشاهده می‌کنید.




شکل ۱-۳۱۳



شکل ۱-۳۱۴



شکل ۱-۳۱۵

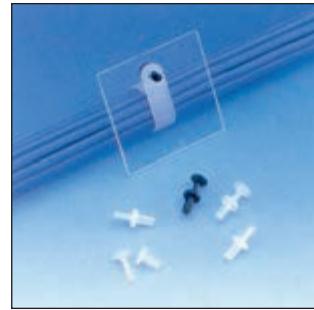

شکل ۱-۳۱۶




شکل ۱-۳۱۷



شکل ۱-۳۱۸

روش‌های دیگری که برای دسته‌بندی سیم‌ها در تابلوهای برق به کار می‌رود استفاده از لوله‌های خرطومی، کانال‌های شیاردار و نوارهای بانداز پلاستیکی است. در شکل‌های ۱-۳۱۷ و ۱-۳۱۸ نمونه‌هایی از هر کدام را مشاهده می‌کنید.

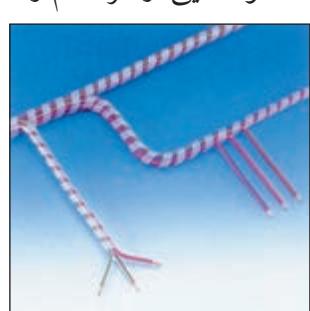


شکل ۱-۳۱۸

در تابلوهای برق برای حفاظت سیم‌ها در مقابل ضربات احتمالی و کشش‌های خارجی معمولاً در دهانه سوراخ‌ها و محل خروج سیم از کابل از واشرهای لاستیکی یا پلاستیکی مناسب با قطر سیم و سوراخ استفاده می‌شود. شکل‌های ۱-۳۱۹ و ۱-۳۲۰ نمونه‌هایی از این واشرها را نشان می‌دهند.

برای اتصال مدارها نیاز به ابزارهای مختلفی است که اگر در قالب یک مجموعه (کیف) باشد شکل مناسبی خواهد داشت. کیف ابزار دست یابی به ابزارها را راحت‌تر می‌کند و سرعت انجام کار را نیز افزایش می‌دهد. شکل ۱-۳۲۱ یک نمونه از این کیف‌های ابزار را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۳۱۹

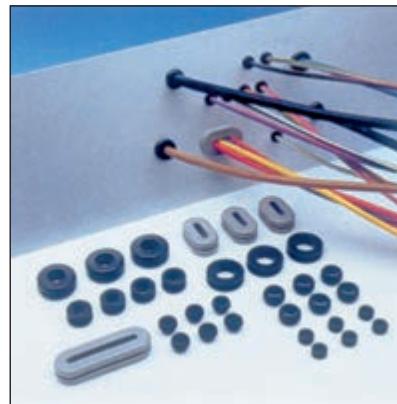

شکل ۱-۳۲۰



شکل ۱-۳۲۱

## ۲ - ۱ - ۴۵ - مراحل اجرای کار

تجهیزات مربوط به نصب وسایل روی تابلو برق را تحویل بگیرید و طبق مراحل بیان شده در قسمت ۲ - ۱ - ۴۵ (شرح کار) به ترتیب روی تابلو نصب کنید.

ساعات آموزشی		
نظری	عملی	جمع

# ۴۶-۱ کار عملی (۱۳)



**هدف:** راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون، با کنتاکتورها کلید یک پل و شستی استارت به صورت لحظه‌ای و پایدار

**وسایل و بجهزیات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M1	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	
۱ عدد	K1M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	Q1	کلید یک پل	
۱ عدد	I	شستی استارت	

اجرای هر کار عملی نیاز به تنوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

## ۱-۴۶-۱ نکات حفاظتی و اجرایی

- قطعات و کانال های پلاستیکی را براساس توضیحات داده شده در شکل ۱-۳۲۲ a و راهنمایی های مربی خود روی تابلو نصب کنید.
- طبق نقشه مدار فرمان و قدرت شرح داده شده مدار را سیم کشی کنید (شکل b - ۱-۳۲۲).
- فیوز و رله های حرارتی مناسب با جریان موتور به کار رفته در مدار را انتخاب کنید (شکل c - ۱-۳۲۲).
- سیم های ورودی و خروجی مدار را از طریق ترمinal های جداگانه و طبق نقشه به ترتیب به شبکه و سرهای موتور وصل کنید (شکل d - ۱-۳۲۲).
- پس از پایان کار سیم کشی یکبار دیگر مدار را با نقشه مدار قدرت و فرمان تطبیق دهید (شکل e - ۱-۳۲۲).
- بدون حضور اجازه مربی خود هیچ گاه مدار را به برق وصل نکنید (شکل f - ۱-۳۲۲).
- برروی تست مدار ابتدا فرمان آن را مورد آزمایش قرار دهید و در صورت صحیح عمل کردن مدار فرمان و قدرت را باهم آزمایش کنید (شکل g - ۱-۳۲۲).
- در شرایطی که مدار وصل است هیچ گاه به تابلو و یا قطعات نصب شده روی تابلو دست نزنید (شکل h - ۱-۳۲۲).
- در صورت بروز هرگونه اشکال در مدار ابتدا برق را قطع کنید و سپس به رفع عیوب پردازید (شکل I - ۱-۳۲۲).



شکل a) ۱-۳۲۲



شکل b) ۱-۳۲۲



شکل c) ۱-۳۲۲




شکل d) ۱-۳۲۲



شکل e) ۱-۳۲۲



شکل f) ۱-۳۲۲

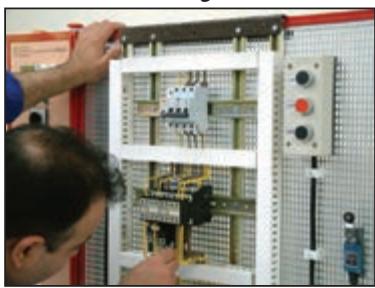

شکل g) ۱-۳۲۲




شکل h) ۱-۳۲۲



شکل i) ۱-۳۲۲

## ۱-۴۶-۲ شرح مدار (قسمت اول)

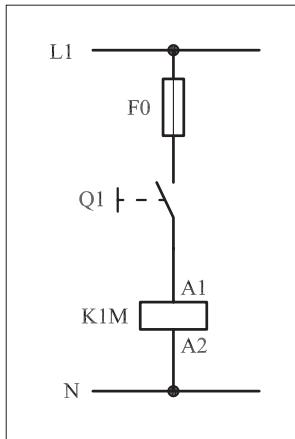


شکل ۱-۳۲۳

همچنان که در نقشه مدار فرمان شکل ۱-۳۲۳ مشاهده می شود، با وصل کلید یک پل Q1 جریان از طریق کن tact کلید به بوبین کن tactور K1M می رسد؛ در نتیجه بوبین کن tactور جذب می شود و کن tact های کن tactور را وصل می کند. این وضعیت تازمانی که کلید وصل است ادامه دارد، زیرا تار سیدن جریان به بوبین اتصال کن tact ها برقرار می ماند. با قطع کلید، کن tactور نیز قطع می شود. خصوصیتی که در این مدار وجود دارد آن است که با وصل و قطع کلید Q1 مدار در حالت پایدار وصل و قطع قرار می گیرد. عیی که این مدار دارد عدم توانایی ارسال فرمان های وصل و قطع به صورت سریع است. همچنین در صورت قطع برق و وصل مجدد آن موتور بلا فاصله راه اندازی می شود. شکل ۱-۳۲۴

مدار قدرت راه اندازی موتور را نشان می دهد.


شکل ۱-۳۲۵ نحوه نصب (مونتاژ) قطعات بر روی تابلو برق را نشان می دهد. در شکل ۱-۳۲۶ تصویر قطعات به کار رفته در مدار را به همراه مسیر های سیم کشی و کابل کشی مشاهده می کنید.

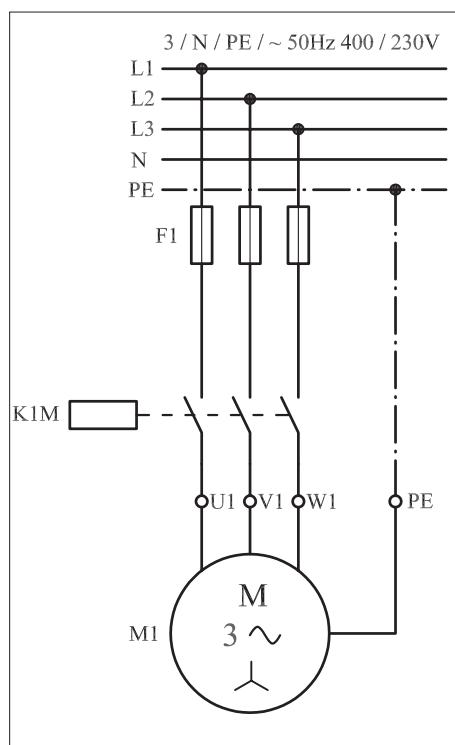

شکل ۱-۳۲۴



شکل ۱-۳۲۵

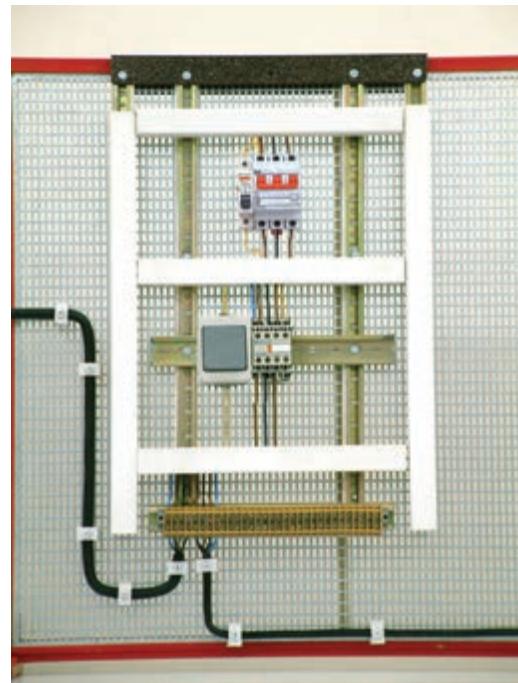

شکل ۱-۳۲۶

### ۳-۴۶-۱ - شرح مدار (قسمت دوم)

مدار فرمان شکل ۱-۳۲۷ را روی تابلو برق اتصال دهید. سپس با وصل شستی استارت I، عملکرد مدار را مشاهده کنید. همان طوری که ملاحظه می کنید تازمانی که بر شستی استارت فشار وارد می شود کنتاکتور در مدار قرار می گیرد و جذب می شود. هر گاه فشار از روی شستی برداشته شود کنتاکتور از مدار خارج می شود. در واقع در مدار قرار گرفتن کنتاکتور مؤقتی است. اصطلاحاً به چین مدارهایی «مدار اتصال لحظه‌ای» می گویند.


چین مدارهایی در صنعت فقط در مواردی خاص به کار می روند و جنبه عمومی ندارند. به عنوان مثال می توان راه اندازی ساده موتور سه فاز به صورت مؤقت (لحظه‌ای) را نام برد. مدار قدرت در شکل ۱-۳۲۸ نشان داده شده که مشابه مدار قبل است. از فیوزهای F0 و F1 به ترتیب برای حفاظت مدارهای فرمان و قدرت در مقابل اتصال کوتاه استفاده شده است.

در شکل ۱-۳۲۹ نحوه نصب (مونتاژ) قطعات بر روی تابلو برق را مشاهده می کنید.


شکل ۱-۳۳۰ تصویر قطعات به کار رفته در مدار به همراه مسیرهای سیم کشی و کابل کشی را نشان می دهد.




شکل ۱-۳۲۹

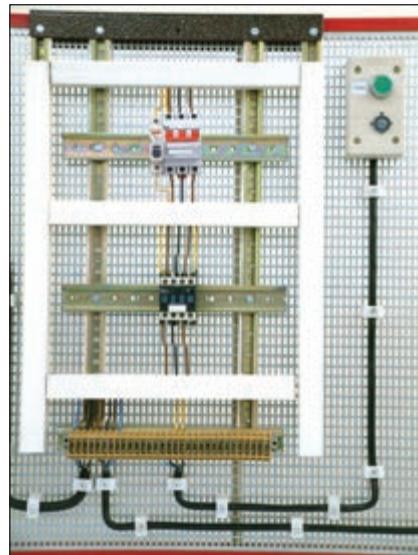

شکل ۱-۳۳۰

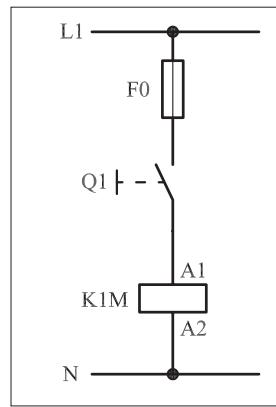


شکل ۱-۳۲۷

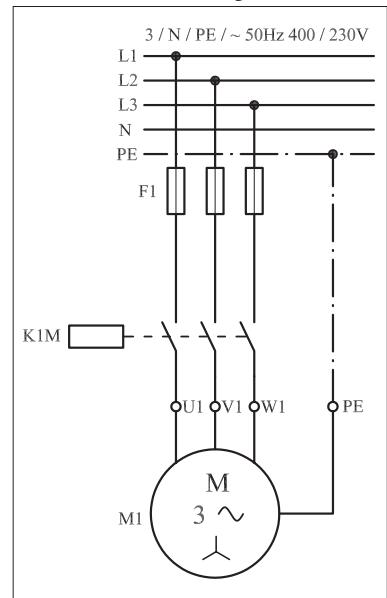

شکل ۱-۳۲۸


## توضیح:

به جهت یادآوری و داشتن یک نمونه الگو برای پاسخ دادن به موارد خواسته شده در خودآزمایی های عملی نقشهٔ مسیر جریان، نقشهٔ مونتاژ و نقشهٔ خارجی مدار راه اندازی لحظه‌ای موتور سه فاز آسنکرون به ترتیب در شکل های ۱-۳۳۱، ۱-۳۳۲ و ۱-۳۳۳ رسم شده است.

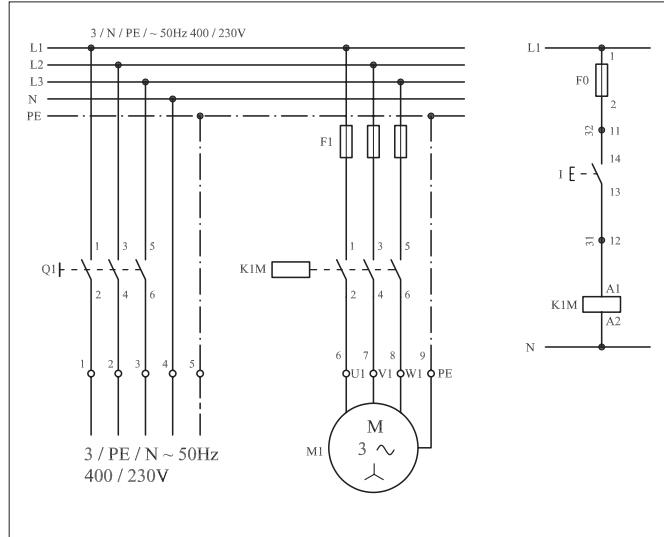


شکل ۱-۳۳۱

## نقشهٔ مسیر جریان

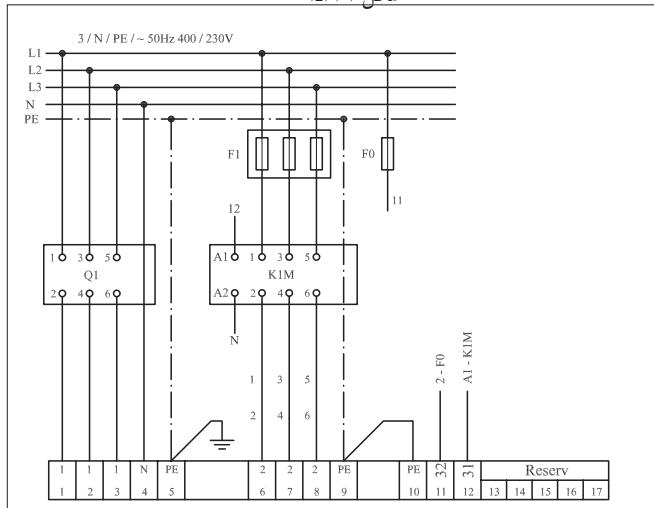

شکل ۱-۳۳۲

## نقشهٔ مونتاژ

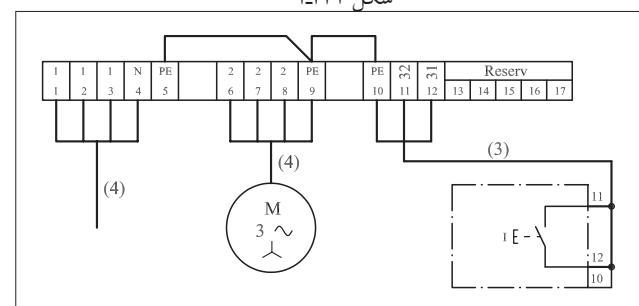


شکل ۱-۳۳۳

## نقشهٔ خارجی

## ۴-۱-۴۶ - مراحل اجرای کار

نقشهٔ مدار فرمان و مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی شکل ۱-۳۳۴ را تکمیل کنید.

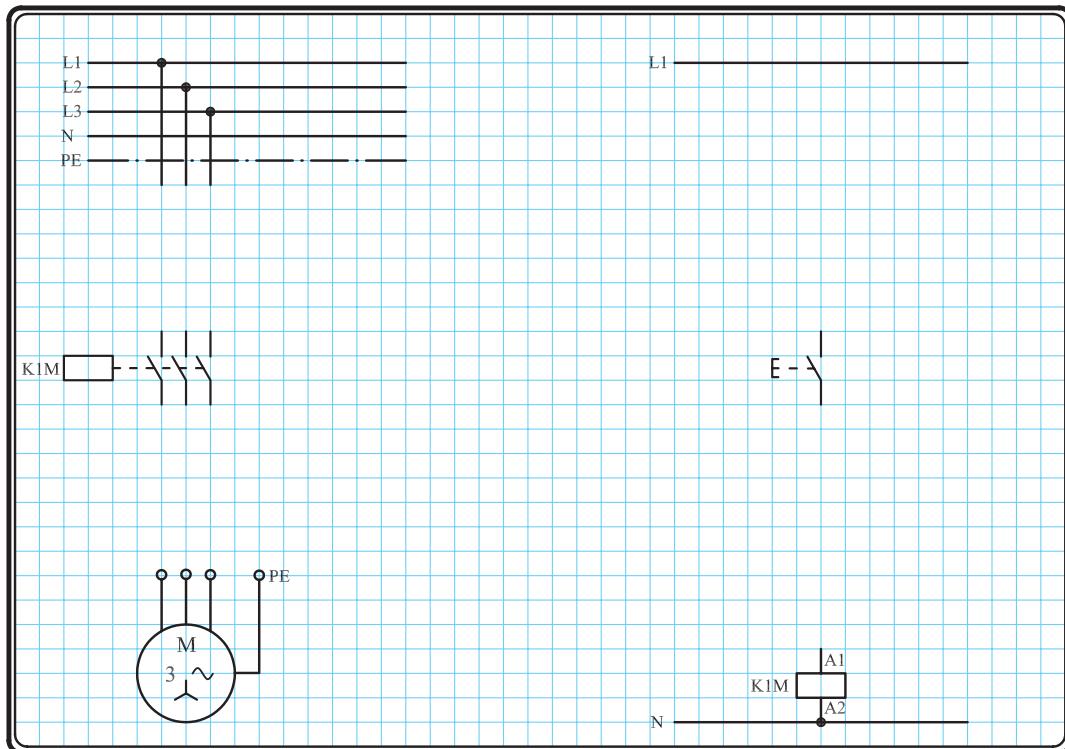


شکل ۱-۳۳۴

وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۳۲۹ روی تابلو نصب کنید.

مدار موردنظر را به صورت نقشهٔ خارجی روی تابلو اتصال دهید.

## ۱-۴۶-۵ - خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کنتاکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فرا گرفته‌اید تعیین کنید.

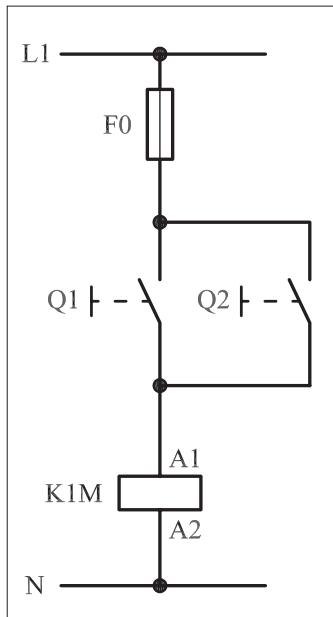

شکل ۱-۳۳۵-۳

پاسخ قسمت II - شکل (a)

مدار قدرت	مدار فرمان
بی متال  کنتاکتور  فیوز 	تیغه‌های بی متال  بسته  باز 


۲- در صورت مشاهده عیب در مدار ، ابتدا عیب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:

.....

.....

.....

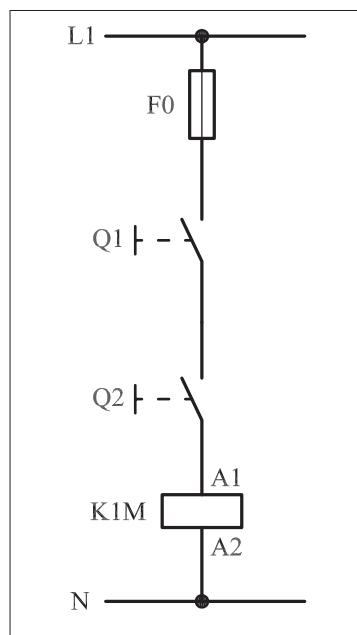

شکل ۱-۳۳۵-۴

پاسخ قسمت II - شکل (b)

۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		


۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۳۳۵-۱) مشخصات هر کنتاکت را مشخص کنید.

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.


۵- نقشهٔ مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ مونتاژ

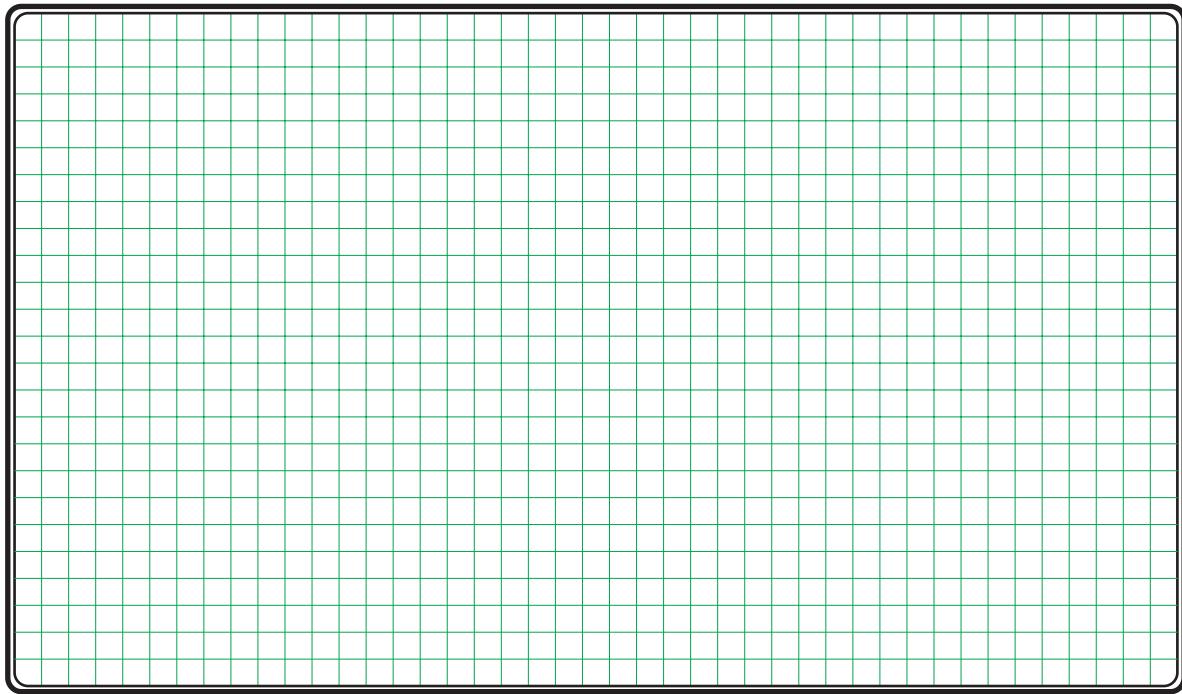

۶- نقشهٔ خارجی کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ خارجی

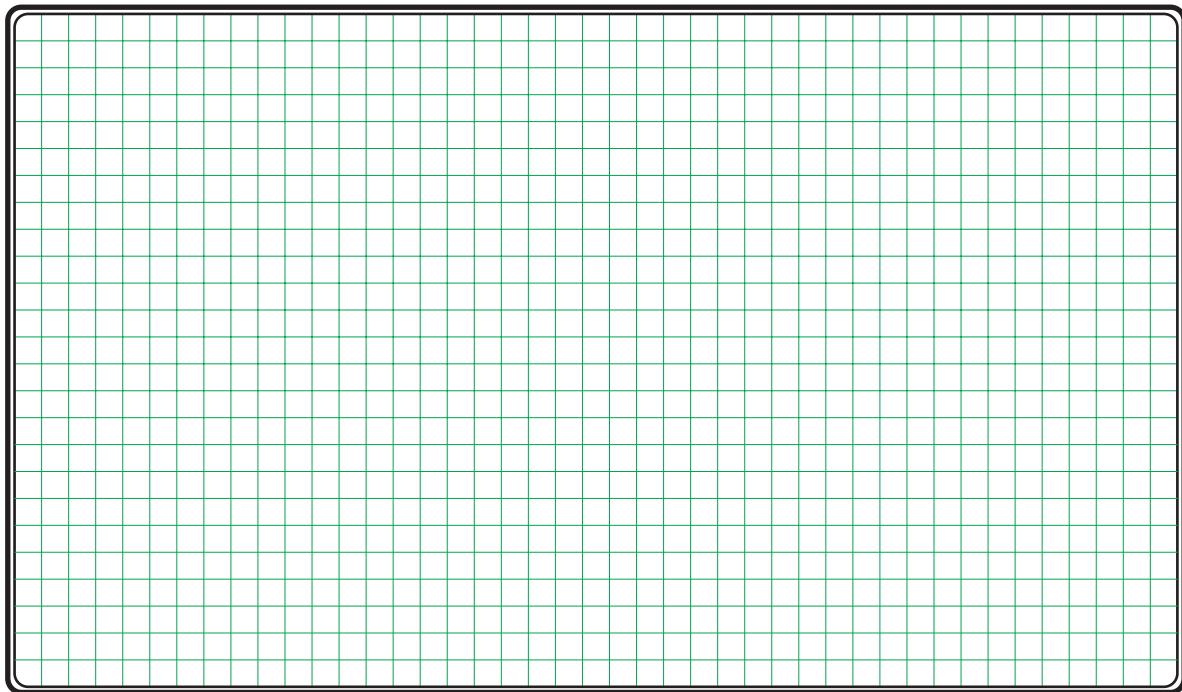

### ساعت آموزشی

نظری	عملی	جمع

## ۱۴- کار عملی (۱۴)



**هدف:** راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون، با کنتاکتور و شستی استپ و استارت به صورت پایدار

**وسایل و بجهزات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M1	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	
۱ عدد	K1M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۱ عدد	I	شستی استارت	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز ، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

## ۱-۴۷-۱ - شرح مدار (قسمت اول)


همانگونه که اشاره شد با اتصال مدار فرمان (شکل ۱-۳۳۶) موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی را به صورت لحظه‌ای می‌توان راه اندازی کرد. با اضافه کردن یک تیغه باز کنتاکتور KIM مطابق شکل ۱-۳۳۵ می‌توان موتور مورد نظر را به صورت دائم راه اندازی کرد. طرز کار این مدار به این صورت است که با فشار بر شستی استارت (I) جریان به بوبین کنتاکتور KIM می‌رسد و در نتیجه بوبین کنتاکتور مغناطیس می‌شود با مغناطیس شدن بوبین، کنتاکت باز KIM بسته می‌شود. از این لحظه به بعد تا زمانی که دست ما روی شستی است از دو مسیر استارت و تیغه بسته شده، کنتاکتور به بوبین، جریان می‌رسد و هر گاه دست از روی شستی برداریم چون هنوز یک مسیر موازی با شستی (تیغه کنتاکتور) در مدار باقی است جریان بوبین کنتاکتور قطع نشده و در نتیجه بوبین از طریق یکی از تیغه‌های کنتاکتور در مدار پایدار می‌ماند.

اصطلاحاً به این روش تغذیه کنتاکتورها جهت پایدار نگهداشت آنها پس از اینکه دست از روی شستی برداشته می‌شود خاصیت «خودنگهداری» و به آن تیغه باز کنتاکتور که این کار را انجام می‌دهد «تیغه خود نگهدارنده» می‌گویند. مدار قدرت مربوط به راه اندازی موتور در این شرایط را در شکل ۱-۳۳۸ مشاهده می‌کنید. گرچه این مدار نسبت به مدار شکل ۱-۳۳۷ ۱-۳۳۹ نحوه نصب (مونتاژ) کنتاکتور برای خاموش کردن موتور است. شکل ۱-۳۳۹ نحوه نصب (مونتاژ) قطعات بر روی تابلو را نشان می‌دهد.


در شکل ۱-۳۴۰ تصویر قطعات به کار رفته در مدار را به همراه مسیرهای سیم کشی و کابل کشی مشاهده می‌کنید.




شکل ۱-۳۳۹

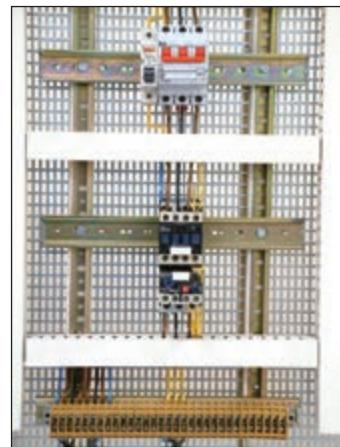


شکل ۱-۳۴۰

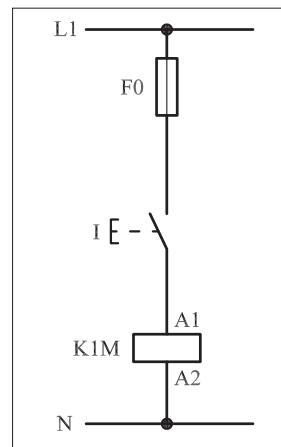

شکل ۱-۳۳۶

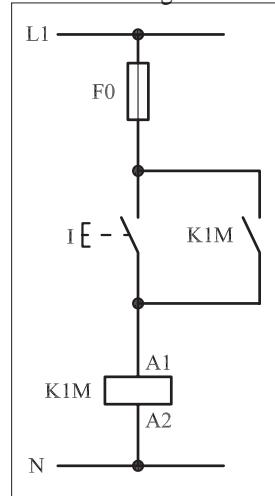


شکل ۱-۳۳۷

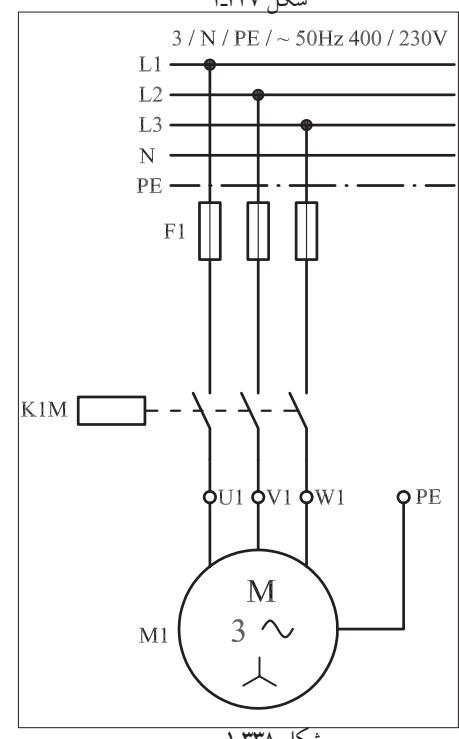

شکل ۱-۳۳۸

## ۴۷-۱- شرح مدار (قسمت دوم)

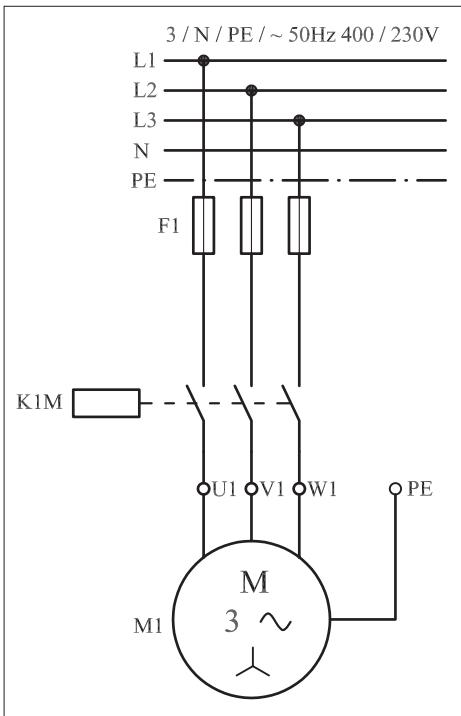

شکل ۱-۳۴۱


برای برطرف کردن حالت لحظه‌ای موجود در مدار قبل می‌بایست نقشهٔ مدار فرمان و قدرت شکل‌های ۱-۳۴۱ و ۱-۳۴۲ را در نظر گرفته و اتصال داد. نقشهٔ مقابل در واقع نقشهٔ راه اندازی سادهٔ یک موتور الکتریکی سه فاز آسنکرون با کنتاکتور می‌باشد. طرز کار مدار، مشابه حالت قبل است با این تفاوت که وقتی مدار در حالت پایدار قرار دارد و جریان بویین کنتاکتور از طریق تیغه خود نگهدار تأمین می‌شود با فشار بر شستی استپ (0) مسیر جریان به بویین کنتاکتور قطع و در نتیجه کنتاکتور و بالطبع موتور خاموش می‌شوند.

مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز با کمک شستی‌های استپ و استارت به صورت شکل ۱-۳۴۲ است.


شکل ۱-۳۴۳ ۱- نحوه مونتاژ قطعات روی تابلو برق را نشان می‌دهد.  
در شکل ۱-۳۴۴ تصویر قطعات به کار رفته در مدار را به همراه مسیرهای سیم کشی و کابل کشی مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۳۴۲

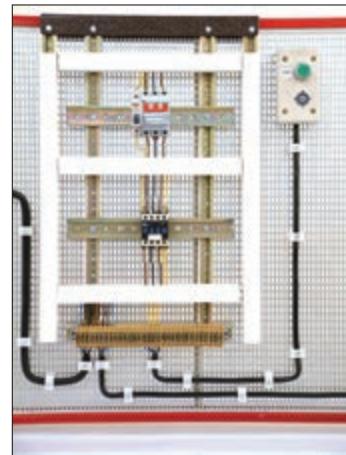

شکل ۱-۳۴۳

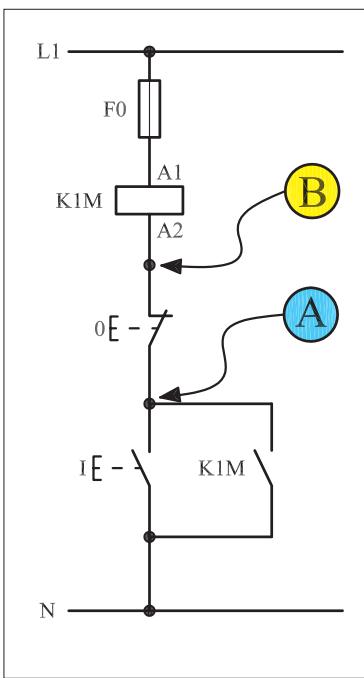


شکل ۱-۳۴۴

### تذکرہ:

هیچ گاه مدارهای فرمان را مطابق شکل ۱-۳۵۹ ۱- اتصال ندهید چرا که در صورت اتصال نقاط A و B نشان داده شده در شکل با بدنه تابلو که به زمین وصل است مدار بویین کنتاکتور بسته می‌شود. در این شرایط اگر سیستم حفاظتی عمل نکند و یا وجود نداشته باشد تابلو برق دار شده و موجب بروز خطرات جبران ناپذیری می‌شود. به عنوان مثال اگر کنتاکتور مورد نظر در مسیر دستگاه‌های خطرناکی همچون پرس یا گیوتین قرار گرفته باشد این دستگاه‌ها بلا فاصله شروع به کار می‌کنند و برای افرادی که با آن کار می‌کنند خطرات جدی به وجود می‌آورند.

### ۳-۴۷-۱ - مراحل اجرای کار

نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی با شستی استارت و تیغه خود نگهدارنده شکل ۱-۳۴۵ را تکمیل کنید.

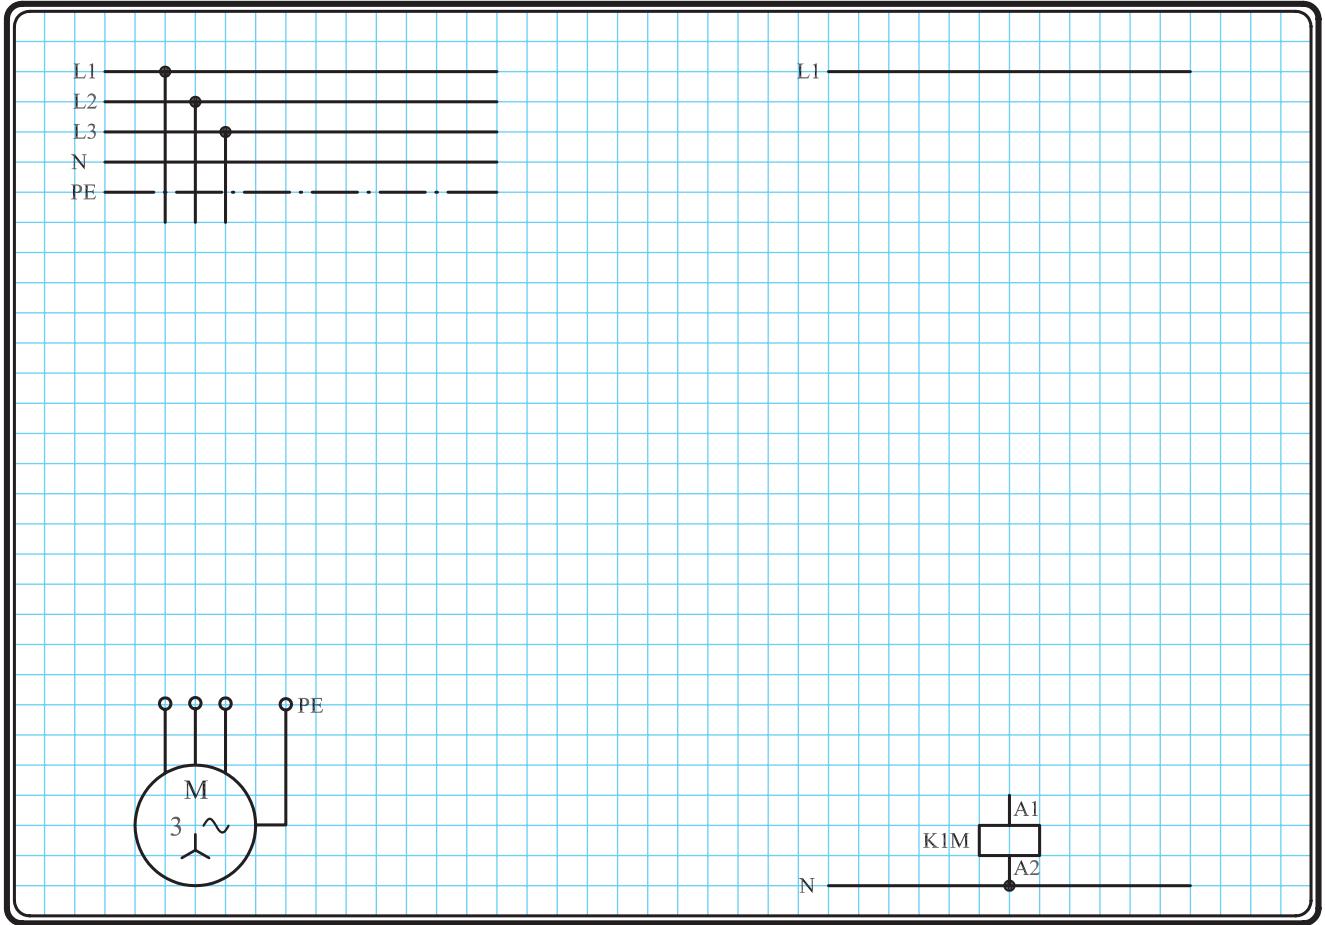

شکل ۱-۳۴۵

وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۳۳۹ روی تابلو نصب کنید.


مدار مورد نظر را به صورت نقشه خارجی روی تابلو اتصال دهید.

برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۱-۳۴۶:


I - شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II - اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق


کنید.

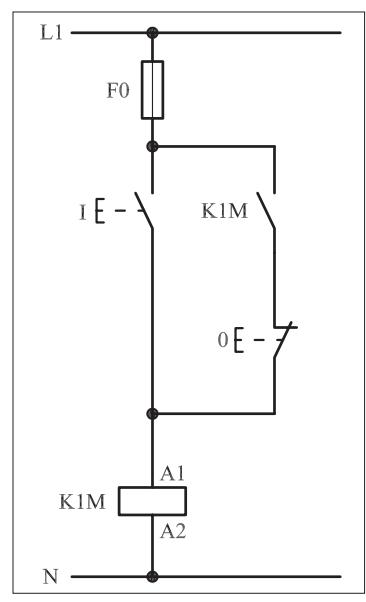

۱-۳۴۶-(a)

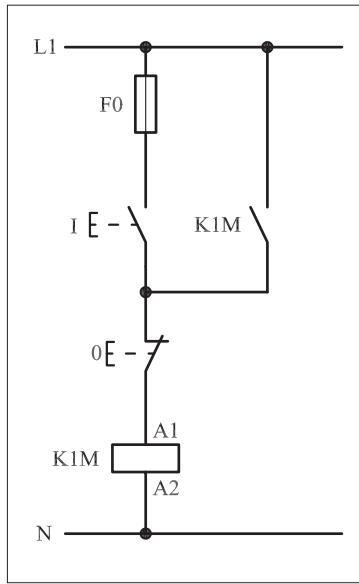


۱-۳۴۶(ب)

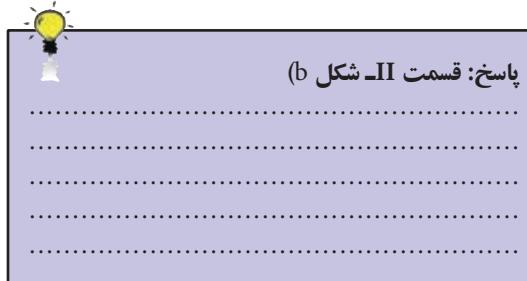

#### ۴-۱-۴۷- مراحل اجرای کار


- نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی با شستی استپ، استارت و تیغه خود نگهدارنده شکل ۱-۳۴۷ را تکمیل کنید.
- وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۳۲۹ روی تابلو نصب کنید.
- مدار مورد نظر را به صورت نقشه خارجی روی تابلو اتصال دهید.

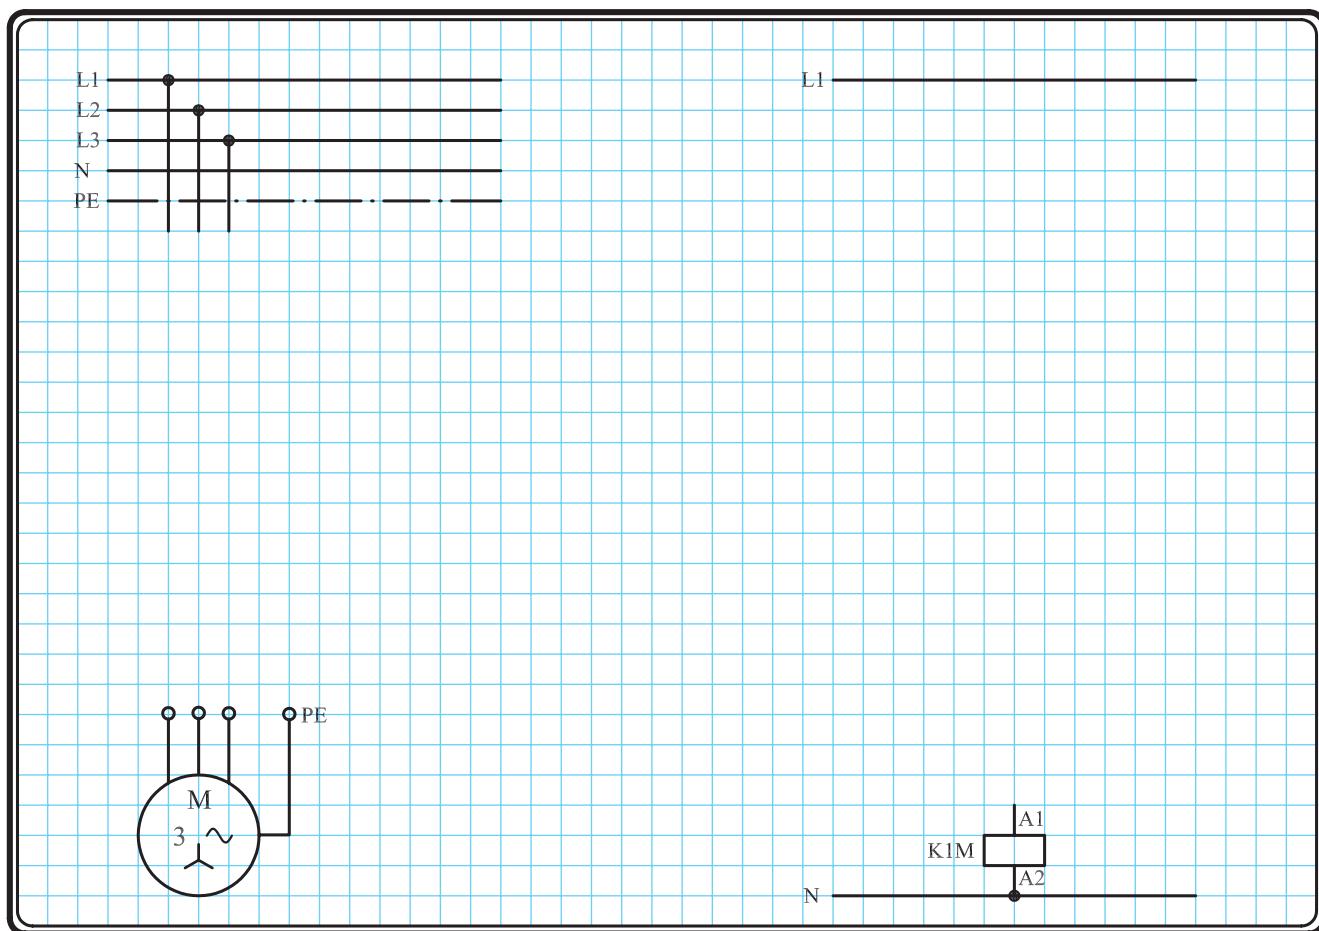

شکل ۱-۳۴۷

## ۴۷-۱- خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کنتاکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فراگرفته‌اید تعیین کنید.

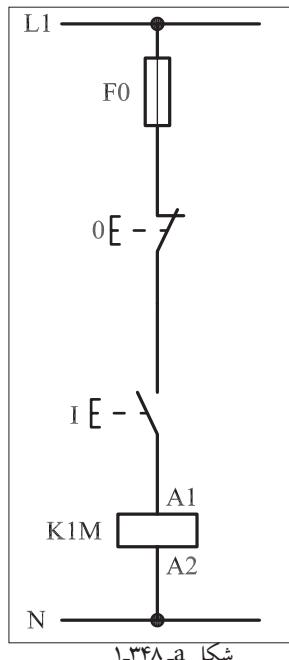

شکل ۱-۳۴۸-a

پاسخ قسمت II - شکل (a)

مدار قدرت

مدار فرمان

بی‌متال	کنتاکتور	فیوز


۲- در صورت مشاهده عیب در مدار، ابتدا عیب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:

۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.

مشخصات	نام وسیله	ردیف
		۱
		۲
		۳
		۴
		۵
		۶
		۷
		۸
		۹
		۱۰

۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۳۴۸) از مدارهای فرمان نشان داده شده

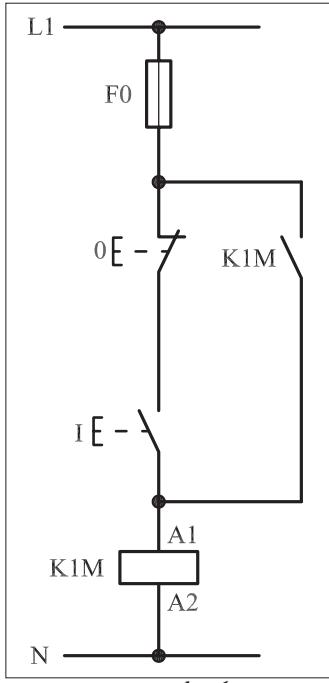

شکل ۱-۳۴۸-b


پاسخ قسمت II - شکل (b)

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.


۵- نقشهٔ مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ مونتاژ

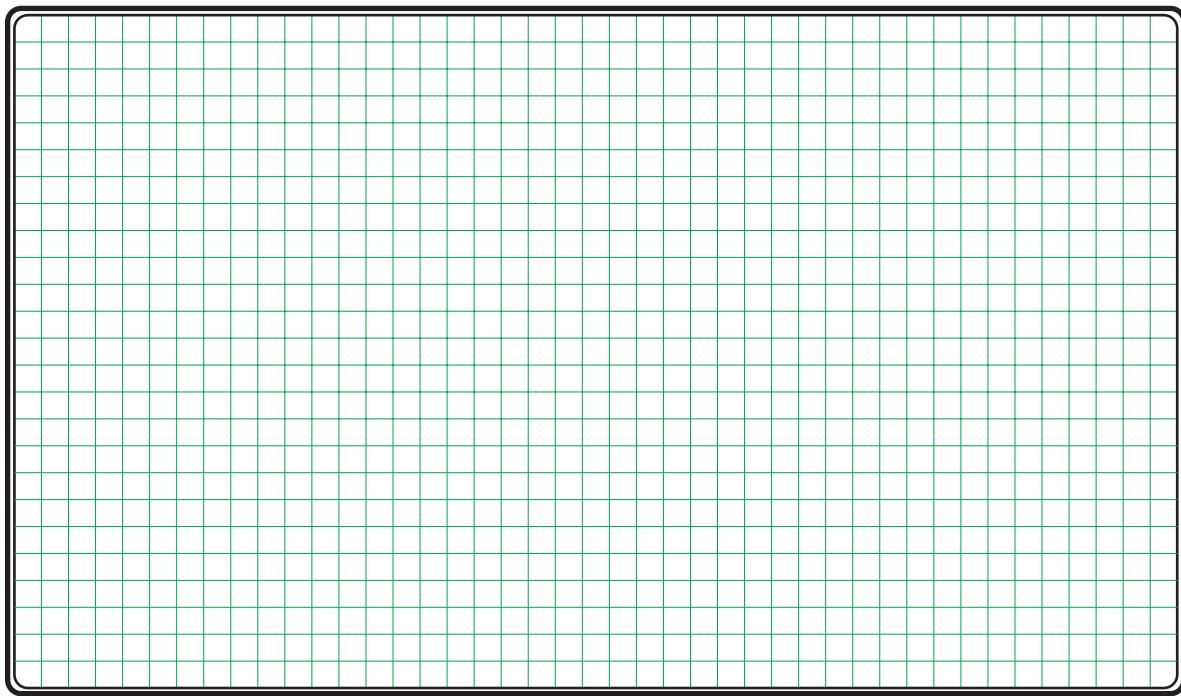

۶- نقشهٔ خارجی کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ خارجی

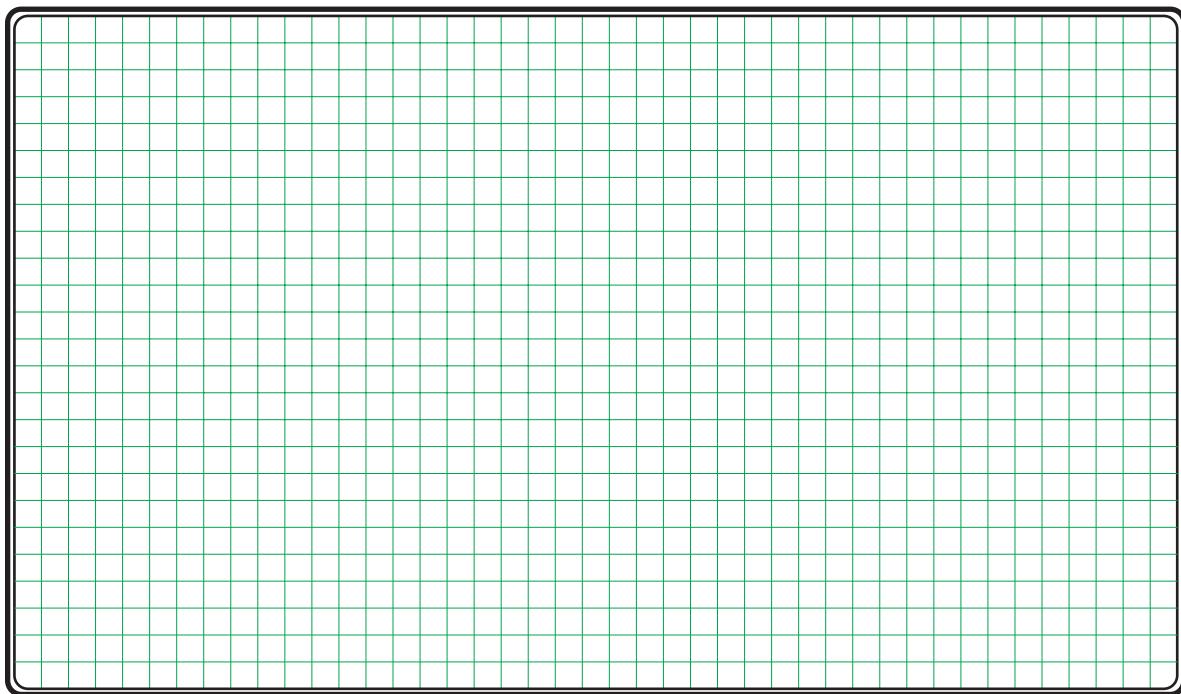

ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

# ۱۴۸- کار عملی (۱۵)



**هدف:** راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی و بررسی عملکرد بی مثال در مدارهای فرمان و قدرت


**وسایل و بجهزیات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M1	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	
۱ عدد	K1M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	F2	بی مثال	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۱ عدد	I	شستی استارت	


اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

١-٤٨-١ شرح مدار

مدار راه اندازی ساده موتورهای الکتریکی سه فاز که تا اینجا بررسی شده اند فاقد وسایل حفاظتی اضافه بار بودند. اما همان گونه که می دانید و اشاره شده است برای حفاظت موتورهای الکتریکی در مقابل اتصال کوتاه در مدارهای الکتریکی از «فیوز» و برای حفاظت در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی «بی متال» استفاده می شود. به همین خاطر اگر بخواهیم نقشهٔ مراحل قبل را با بهره گیری از این وسایل تکمیل کنیم نقشهٔ به دست آمده به صورت شکل ۳۴۹-۱ خواهد شد.

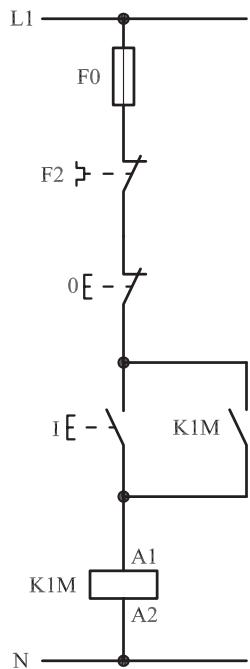

شکل ۱-۳۴۹

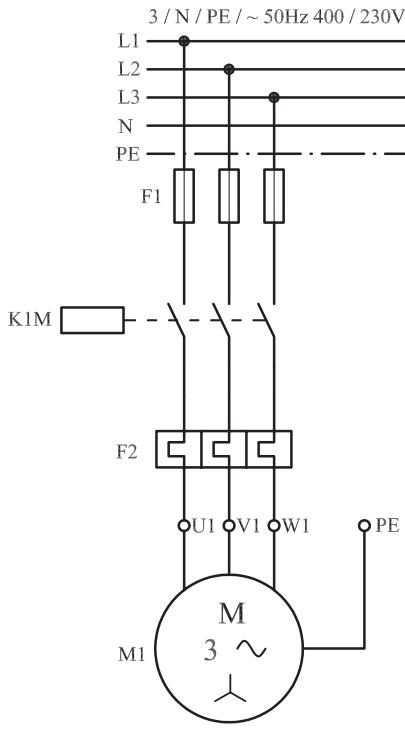


شکل ۱-۳۵۰


همان گونه که قبل از اشاره شده است این وسائل دارای دو قسمت «فرمان» و «قدرت» هستند. تنظیمات جریانی فیوزها با بی مثال ها تفاوت هایی را دارد و میزان جریان قابل تحمل فیوزهای فرمان با مدار قدرت نیز متفاوت است. نقشه قدرت این مدار به صورت شکل ۱-۳۵ است.

در این مدار به محض عبور هر گونه اضافه جریان بر اثر اتصال کوتاه، در مدار قدرت فیوز F1 و در مدار فرمان فیوز F0 قطع می شوند و در صورت بروز اضافه بار روی محور موتور، بی متال F2 در مدار قدرت تحریک شده و تیغه بسته آن که در مدار فرمان قرار دارد باز و مدار فرمان قطع می شود. با خاموش شدن مدار فرمان، مدار قدرت بیز قطع و موتور خاموش می شود.

شکل ۱-۳۵۱ وضعیت مدار فرمان در حالت اضافه  
بار (قطع بی مثال) و شکل ۱-۳۵۲ وضعیت مدار قدرت  
در حالت اضافه بار را نشان می دهد.

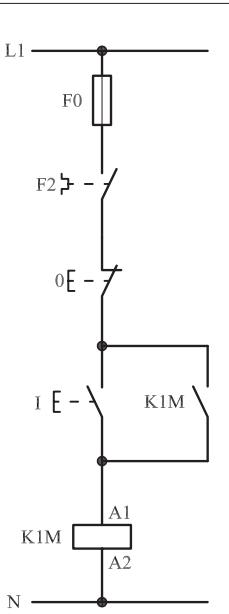

شکل ۱-۳۵۱

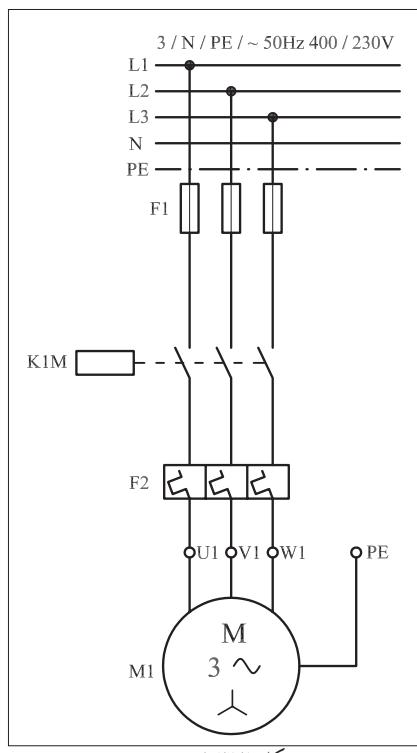


شکل ۱-۳۵۲

شکل ۱-۳۵۳ نحوه نصب (مونتاژ) قطعات بر روی تابلو را نشان می‌دهد.  
در شکل ۱-۳۵۴ تصویر قطعات به کار رفته در مدار را به همراه نحوه سیم‌کشی بین قطعات مشاهده می‌کنید.




شکل ۱-۳۵۳

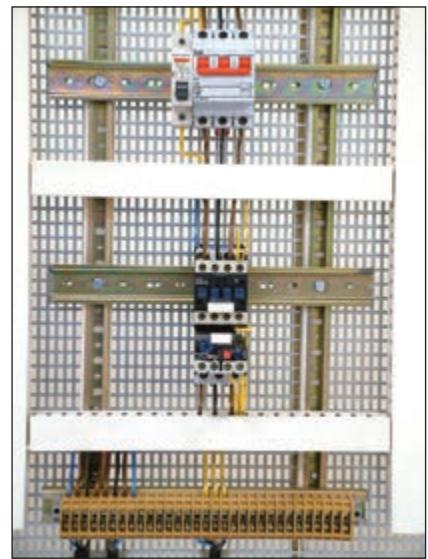

شکل ۱-۳۵۴

## ۱-۴۸-۲-۱- مراحل اجرای کار


نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی با وسائل خبردهنده شکل ۱-۳۵۵ را تکمیل کنید.  
وسائل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۳۵۳ روی تابلو نصب کنید.  
مدار موردنظر را به صورت نقشه خارجی روی تابلو اتصال دهید.

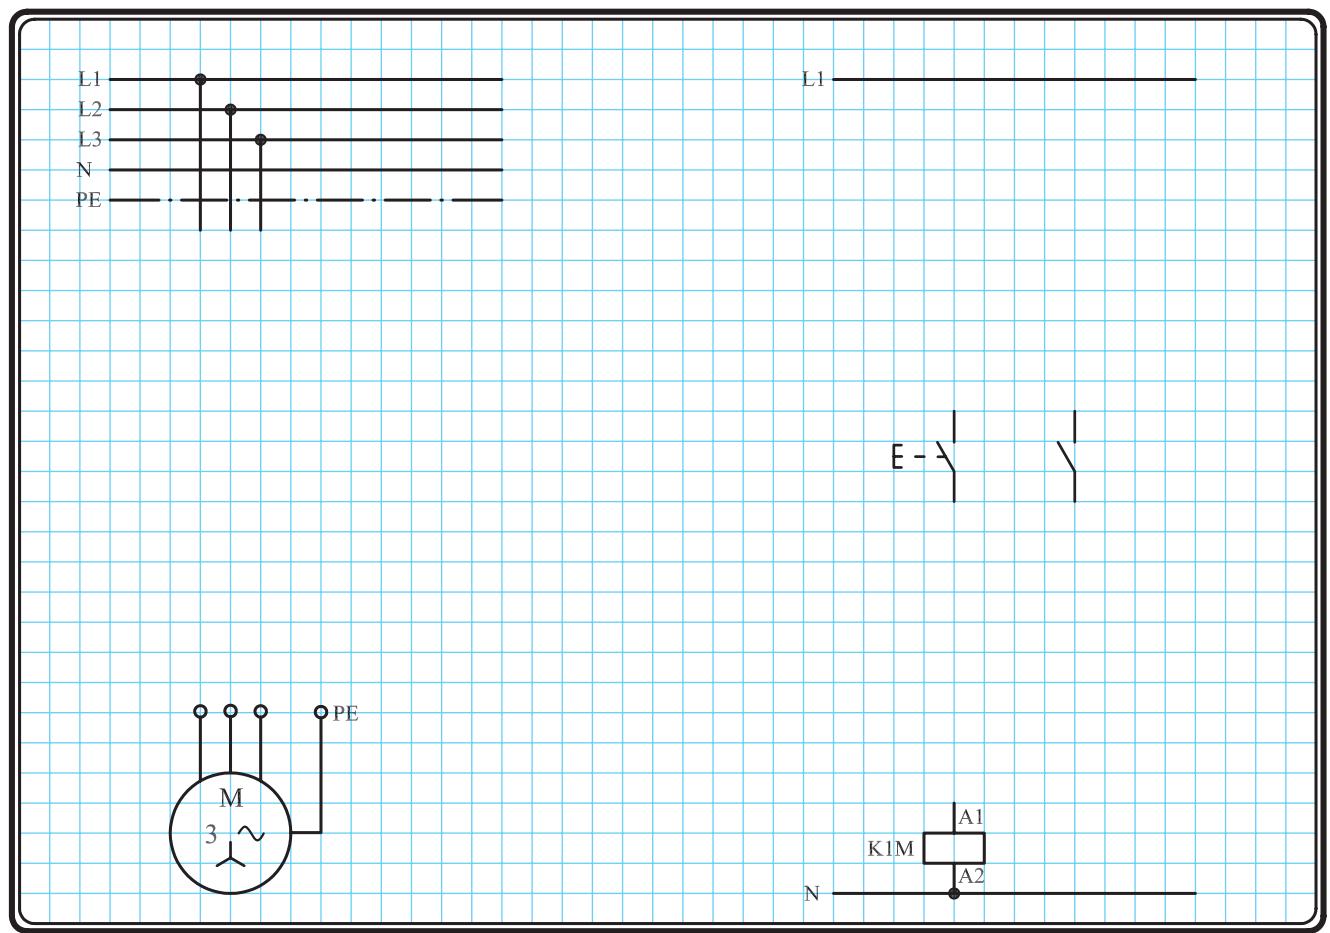

شکل ۱-۳۵۵

### ۳-۴-۱- خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کنتاکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فرا گرفته‌اید تعیین کنید.

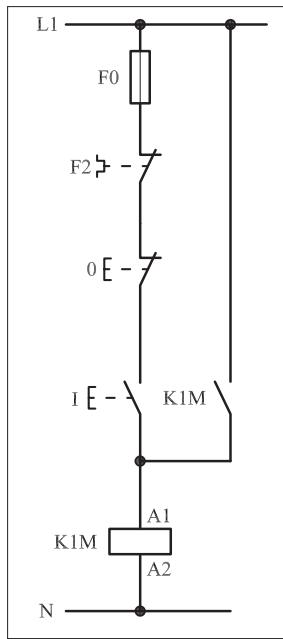

شکل ۱-۳۵۶(a)

پاسخ قسمت II - شکل (a)

#### مدار فرمان

مدار قدرت	مدار فرمان
بی متال 	کنتاکتور 

۲- در صورت مشاهده عیب در مدار ، ابتدا عیب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:

.....

.....


.....

.....

۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		

۴- برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۳۵۶) از مسیرهای فرمان نشان داده شده

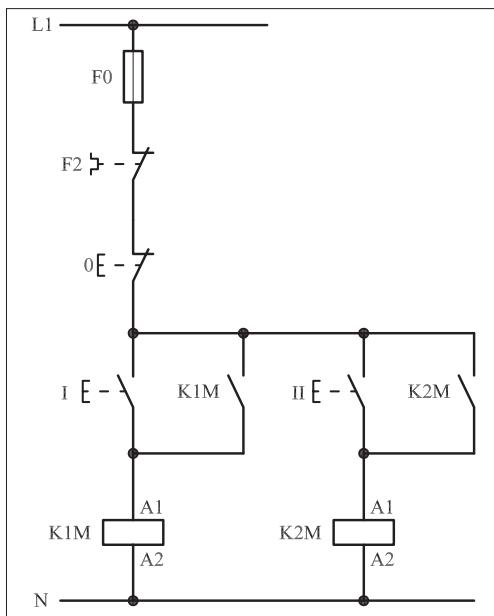

شکل ۱-۳۵۶(b)


پاسخ قسمت II - شکل (b)

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.


۵- نقشهٔ مونتاژ کار عملی را رسم کنید.


نقشهٔ مونتاژ

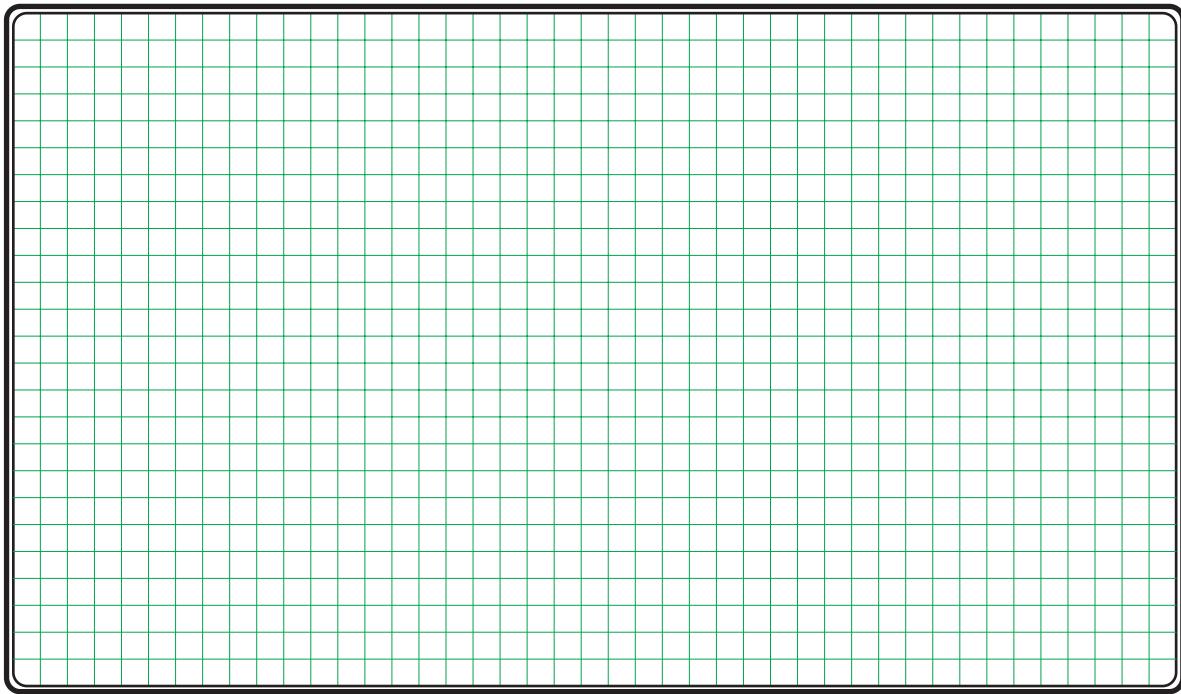


۶- نقشهٔ خارجی کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ خارجی

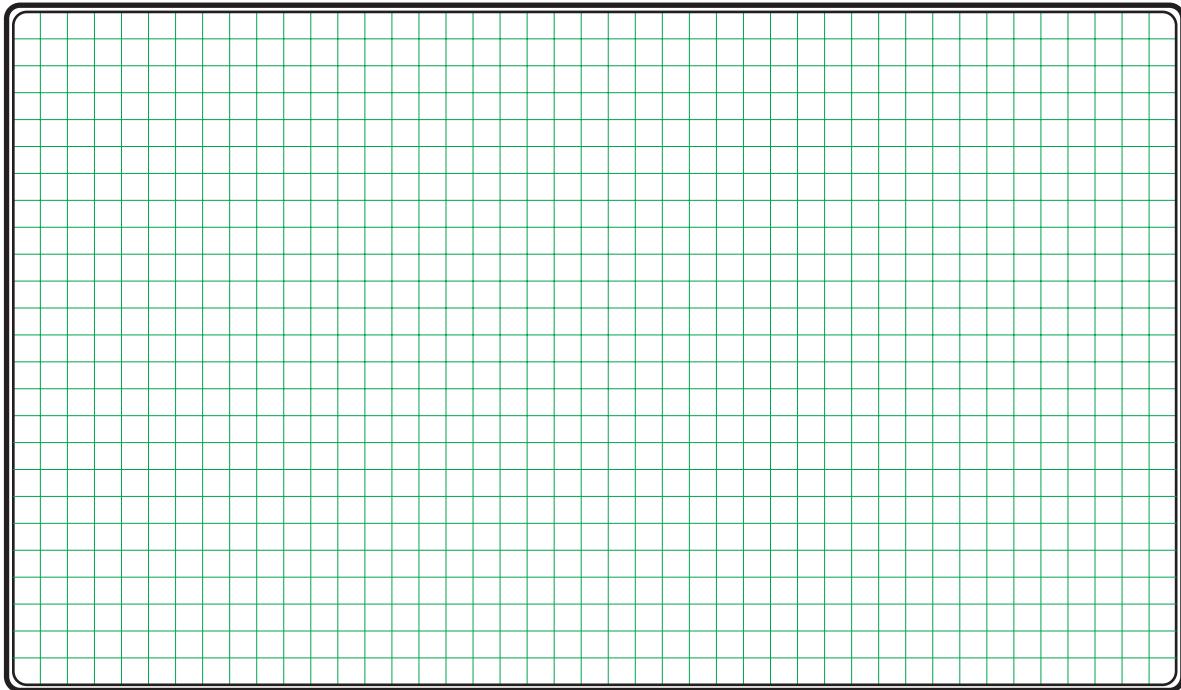

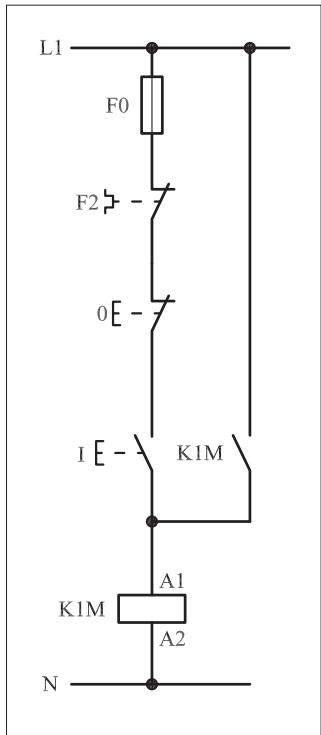



(a)

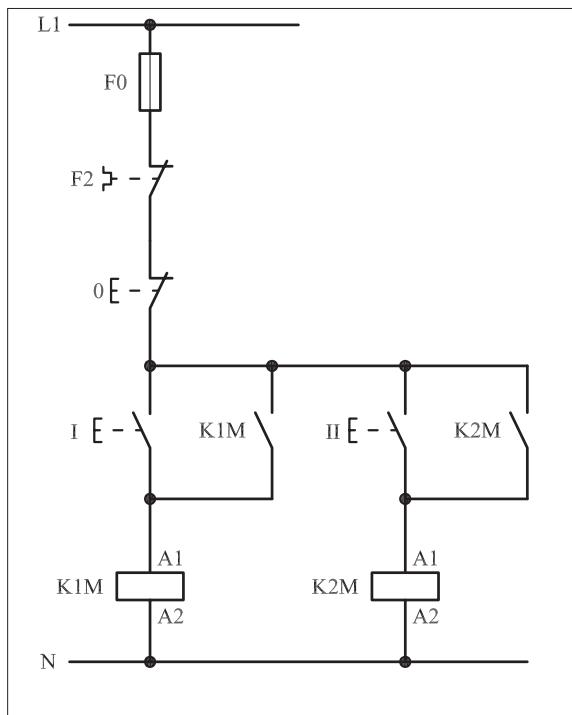

(b)

شکل ۱-۳۵۷

- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۱-۳۵۷ :
- I — شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.
  - II — اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

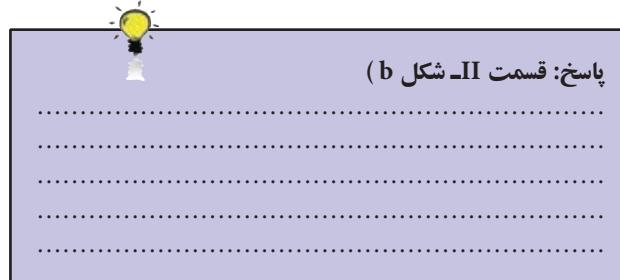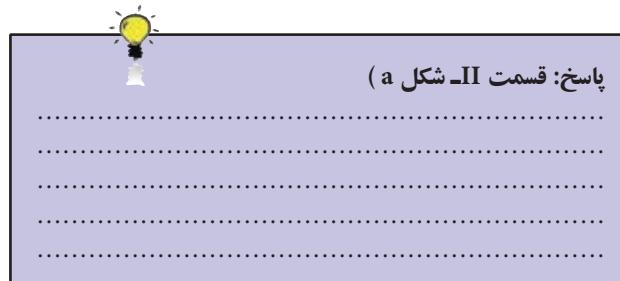

ساعت آموزشی		
نظری	عملی	جمع

# ۱-۴۹ کار عملی (۱۶)



- هدف:**
- راه اندازی موتور سه فاز روتور قفسی به همراه وسائل حفاظتی و هشدار دهنده
  - آشنایی با عملکرد تیغه های باز و بسته کنتاکتور

**وسائل و تجهیزات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.


تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M1	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	
۱ عدد	K1M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	F2	بی مثال	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۱ عدد	I	شستی استارت	
۴ عدد	H5 ، H3 ، H2 ، H1	لامپ سیگنال	
۱ عدد	H4	آژیر	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.


## ۱-۴۹-۱ - شرح مدار

در مدارهای فرمان برای ارسال علائم خبردهنده، از لامپ سیگنال و یا آژیر (بوق) استفاده می‌شود. مدار فرمان شکل ۱-۳۵۸ مداری است که حالت‌های مختلف در آن پیش‌بینی شده است.

همان گونه که در مدار شکل ۱-۳۵۹ که قسمتی از شکل ۱-۳۶۰ است مشاهده می‌شود با فشار بر استارت I جریان به بوین کنتاکتور می‌رسد و پس از مغناطیس شدن، تیغه‌های باز کنتاکتور K1M بسته می‌شوند که در این صورت یکی از این تیغه‌ها نقش خود نگهدارنده و دیگری وظیفه جریان رسانی به لامپ سیگنال H2 را به عهده داردند.

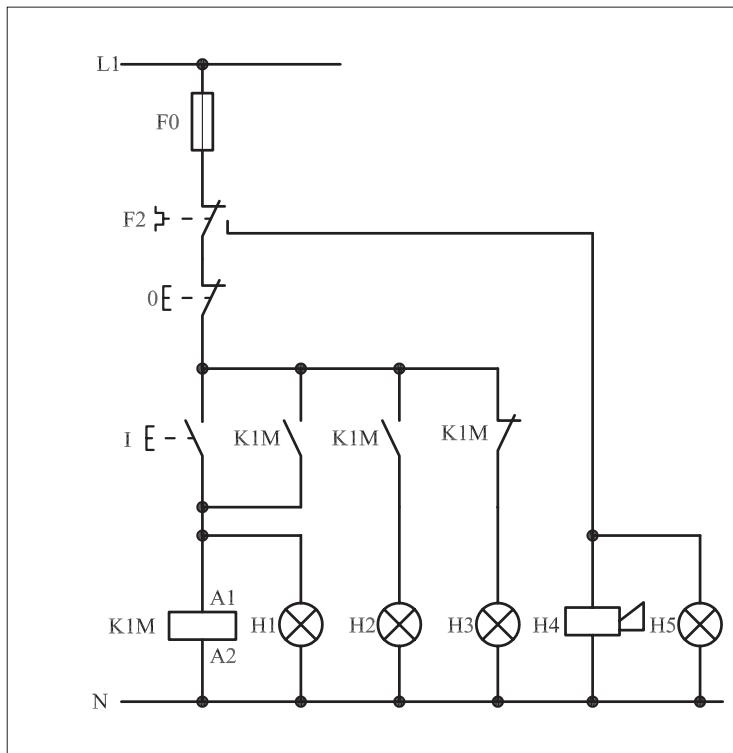

شکل ۱-۳۵۸

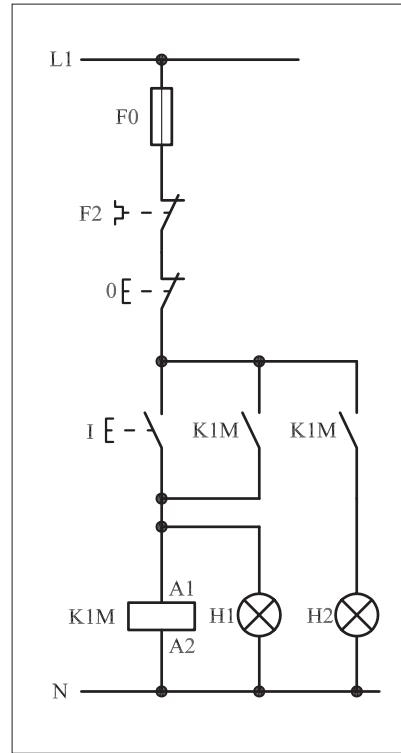

شکل ۱-۳۵۹

به طور کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که برای فعال و روشن نشان دادن کنتاکتور به کمک لامپ‌های سیگنال به دو روش مطابق شکل ۱-۳۴۵ می‌توان عمل کرد.


I - لامپ سیگنال موازی با بوین کنتاکتور (مانند لامپ H1 که با بوین K1M موازی قرار گرفته است)

II - لامپ سیگنال سری با یک تیغه باز کنتاکتور (مانند لامپ H2 که با تیغه باز K1M سری قرار گرفته است)


**سؤال:** کدام یک از این روش‌ها مناسب‌تر است؟ چرا؟

نکته دومی که در این مدار مطرح است و در شکل ۱-۳۶۰ نیز مشاهده می شود مسئله استفاده از تیغه بسته کنتاکتور است. با در مدار قرار گرفتن کنتاکتور K1M تیغه بسته مسیر لامپ H3 باز و لامپ سیگنال (سبز رنگ) خاموش می شود و بالعکس اگر مدار توسط استپ (0) قطع شود کنتاکتور خاموش و در نتیجه تیغه بسته کنتاکتور که تاکنون باز بوده است وصل و لامپ سیگنال H3 روشن می شود و نشان می دهد که مدار خاموش و آماده دریافت فرمان است.

نکته سومی که در این مدار پیش بینی شده و نهفته است آن است که هر گاه اضافه باری روی محور موتور قرار گیرد به طوری که بی متال تحریک شود و تیغه فرمان بی متال، مدار فرمان را قطع کند در این صورت تیغه روی حالت دوم (باز) خود قرار می گیرد و در همان شرایط باقی می ماند در نتیجه لامپ سیگنال H5 روشن می شود و آژیر H4 نیز به صدا در می آید (شکل ۱-۳۶۱).

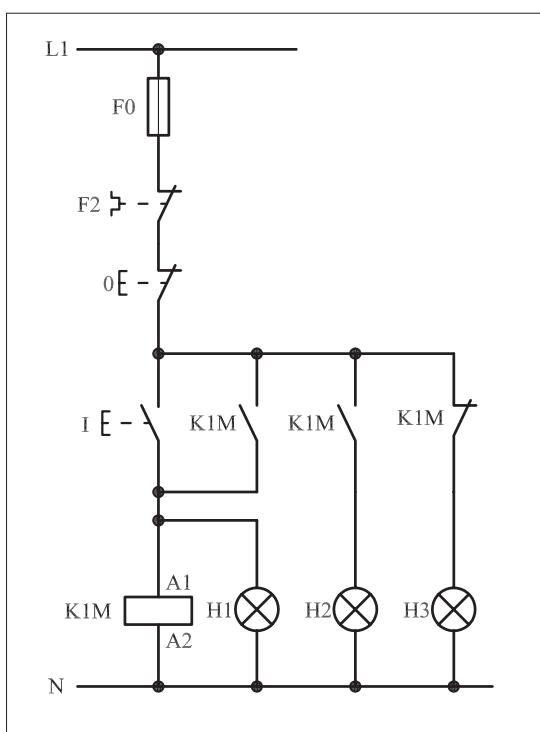

شکل ۱-۳۶۰

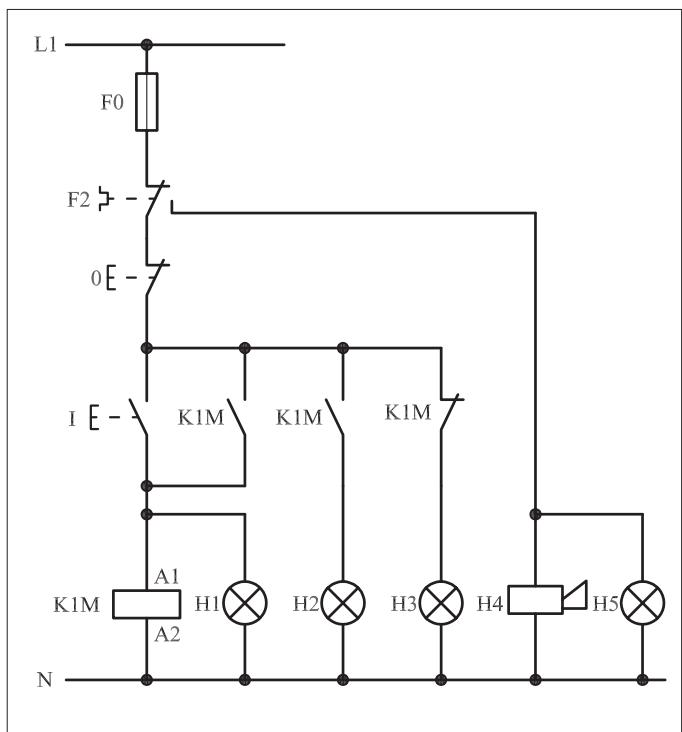

شکل ۱-۳۶۱


در این شرایط تغذیه بوین کناتکتور، قطع و موتور خاموش می‌شود و تازمانی که به شستی Reset بی‌متال فشار وارد نشود مدار قادر به راه اندازی مجدد نیست.

در شکل ۱-۳۶۲-۱ مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز فوق را مشاهده می کنید.


در شکل ۱-۳۶۳-۱ نحوه نصب (مونتاژ) قطعات بر روی تابلو را مشاهده می کنید.

تصویر قطعات به کار رفته در مدار به همراه مسیرهای سیم کشی و کابل کشی


در شکل ۱-۳۶۴-۱ نشان داده شده است.

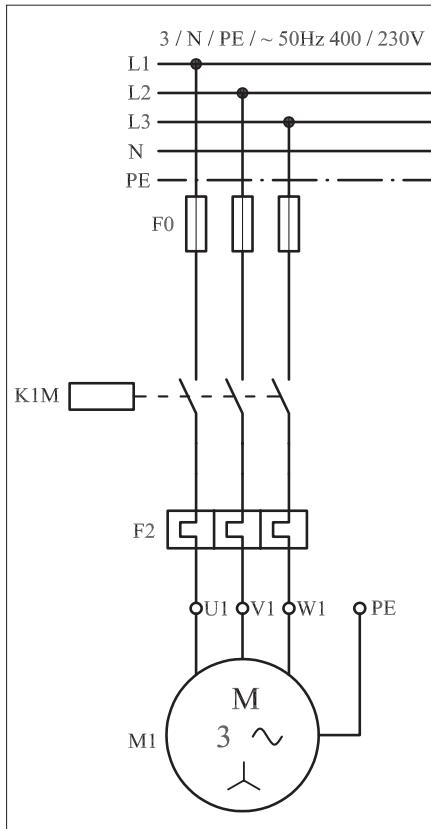

شکل ۱-۳۶۲

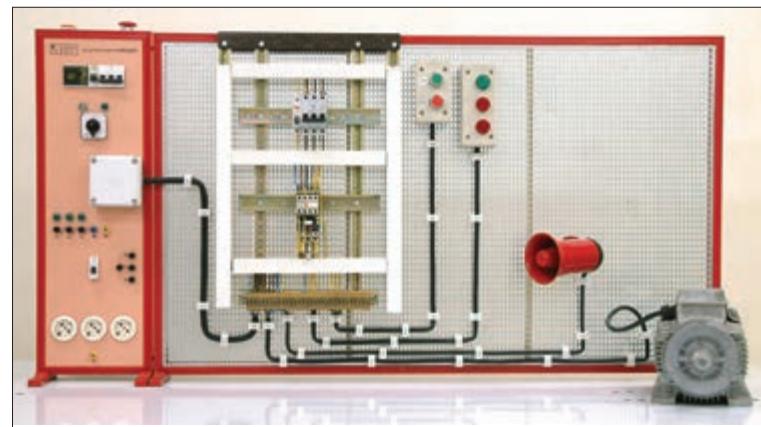

شکل ۱-۳۶۳

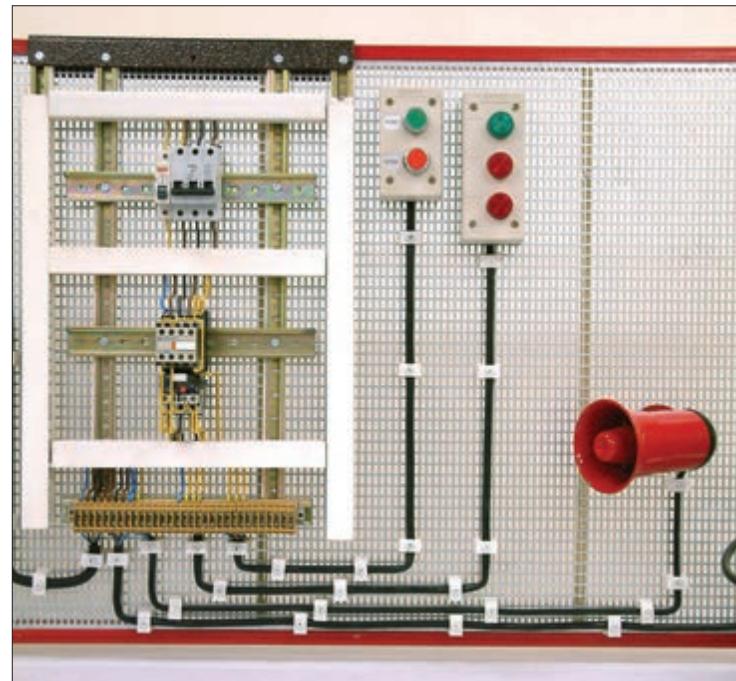


شکل ۱-۳۶۴

## ۱-۴۹-۲ - مراحل اجرای کار

نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به همراه وسایل حفاظتی و لامپ های سیگنال جهت نشان دادن عملکرد تیغه های باز و بسته کنتاکتور شکل ۱-۳۶۵ را تکمیل کنید.


وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۳۶۳ روی تابلو نصب کنید.  
مدار مورد نظر را به صورت نقشه خارجی روی تابلو اتصال دهید.

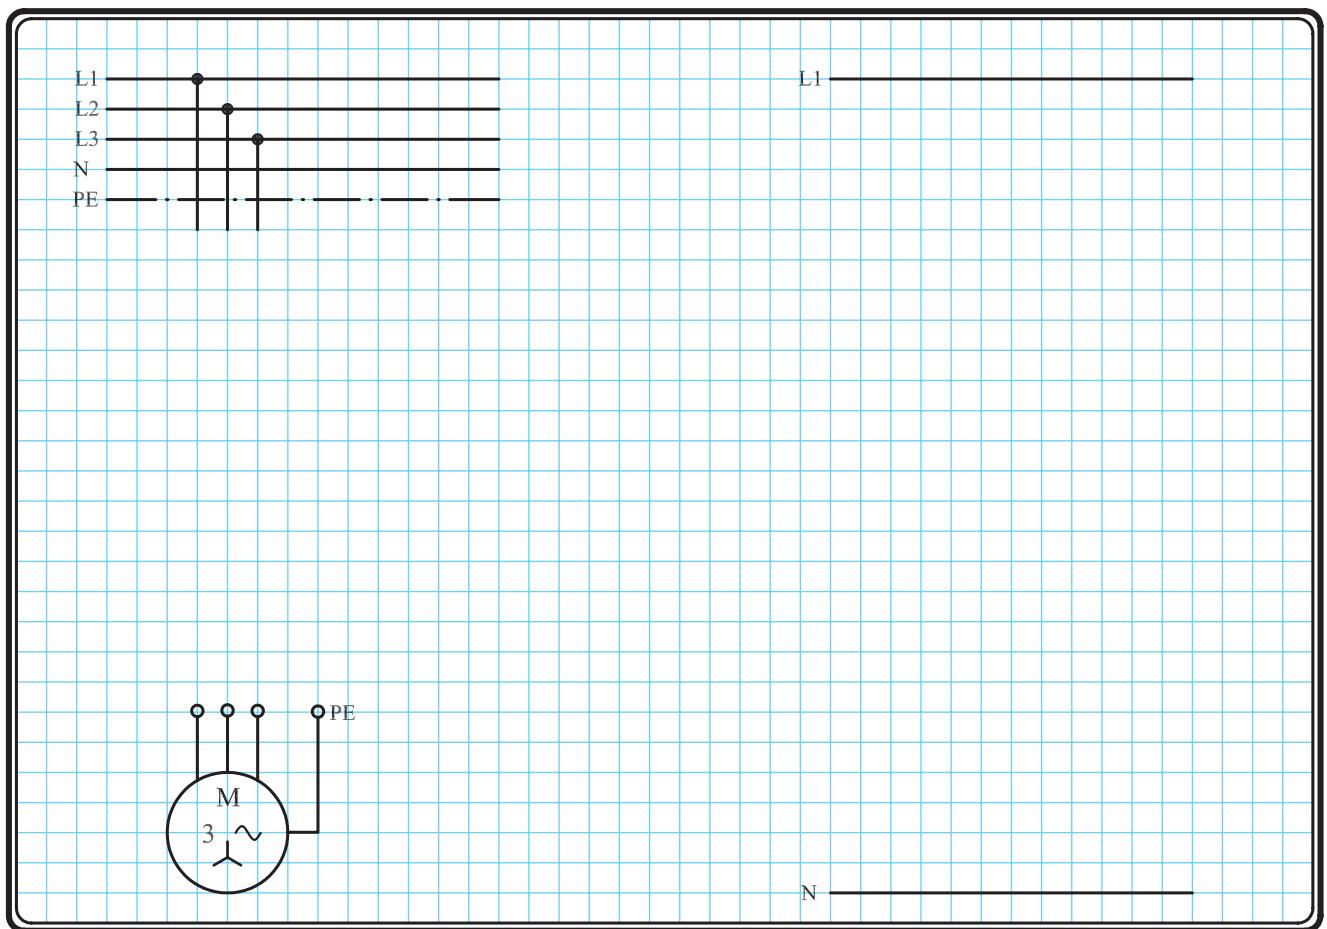

شکل ۱-۳۶۵

### ۱-۴۹-۳ - خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کنکاتهای موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فرا گرفته اید تعیین کنید.

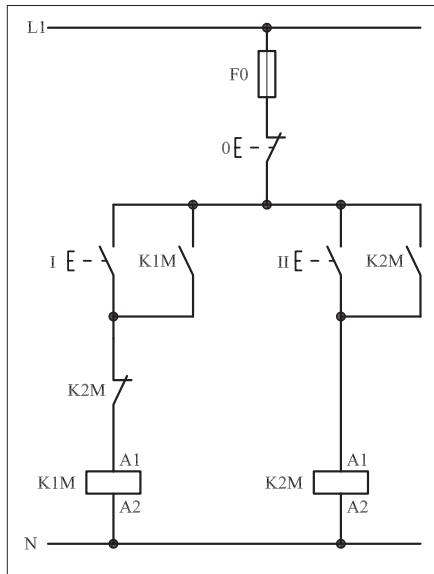


شکل(a) ۱-۳۶۶

مدار قدرت	مدار فرمان
بی متال 	کنکاتور  فیوز 

۲- در صورت مشاهده عیب در مدار ، ابتدا عیب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:

پاسخ قسمت II - شکل (a)

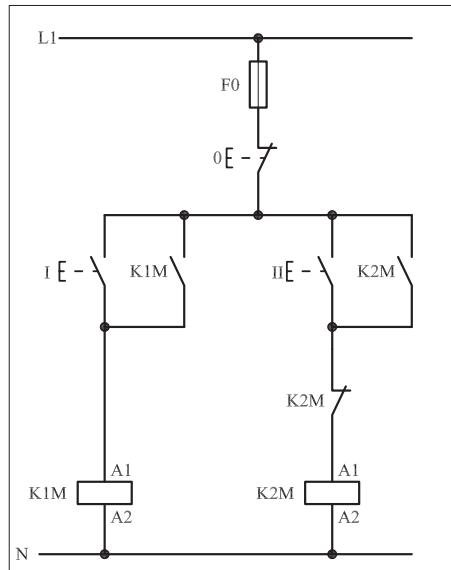

شکل(b) ۱-۳۶۶

پاسخ قسمت II - شکل (b)

۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		


۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۳۶۶) شماره مسیرها و کنکاتهای هر نقشه را مشخص کنید.

I- شماره مسیرها و کنکاتهای هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.


۵- نقشهٔ مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ مونتاژ

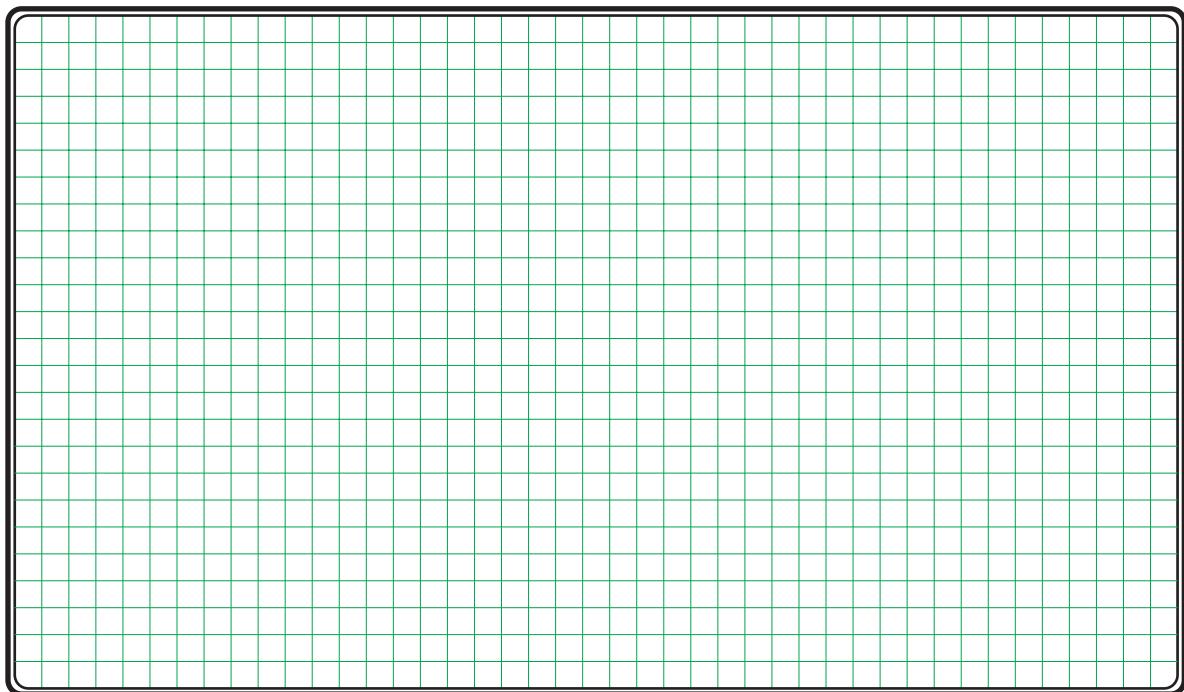

۶- نقشهٔ خارجی کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ خارجی

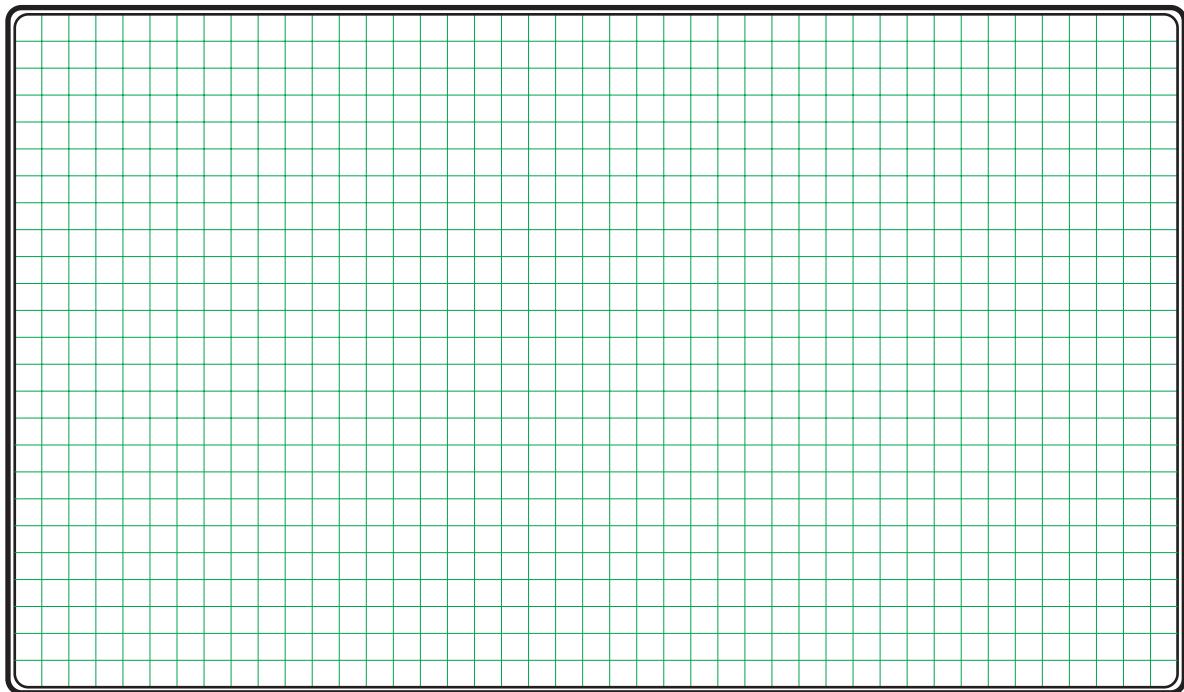

ساعات آموزشی		
نظری	عملی	جمع

## ۱-۵۰ کار عملی (۱۷)



**هدف:** کنترل ( راه اندازی و قطع ) موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی از چند محل


**وسایل و تجهیزات مورد ناز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M1	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	
۱ عدد	K1M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	F2	بی متال	
۲ عدد	01 02	شستی استپ	
۲ عدد	I II	شستی استارت	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.


## ۱-۵۰-۱- شرح مدار (قسمت اول)

برای کنترل و افزایش تعداد محلهای وصل در مدار فرمان کافی است که شستی های استارت را به صورت موازی با یکدیگر اتصال دهیم. تعداد شستی های استارت به تعداد محلهای مورد نظر راه اندازی بستگی دارد. به همین ترتیب اگر بخواهیم تعداد محلهای قطع مدار فرمانی را افزایش دهیم می بایست شستی های استپ را به صورت سری به یکدیگر اتصال دهیم. تعداد شستی های استپ با تعداد محلهای مورد نظر قطع مدار برابر است. شکل ۱-۳۶۸ ۱ مدار اتصال داده شده به همراه قطعات را نشان می دهد.

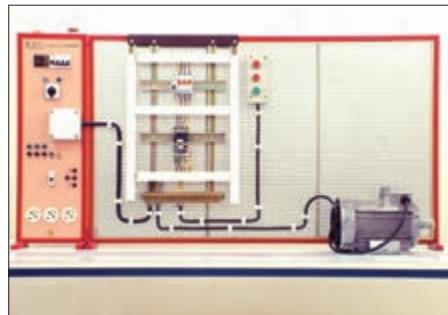


شکل ۱-۳۶۸

در شکل های ۱-۳۶۹-a و ۱-۳۶۹-b به ترتیب مدار فرمان راه اندازی موتور سه فازه از دو محل به صورت لحظه ای و دائم کار نشان داده شده است.

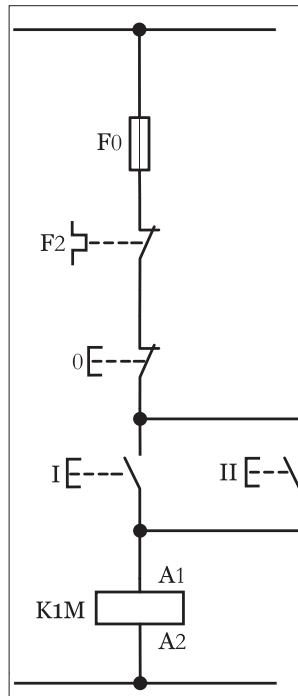


شکل ۱-۳۶۹(a)

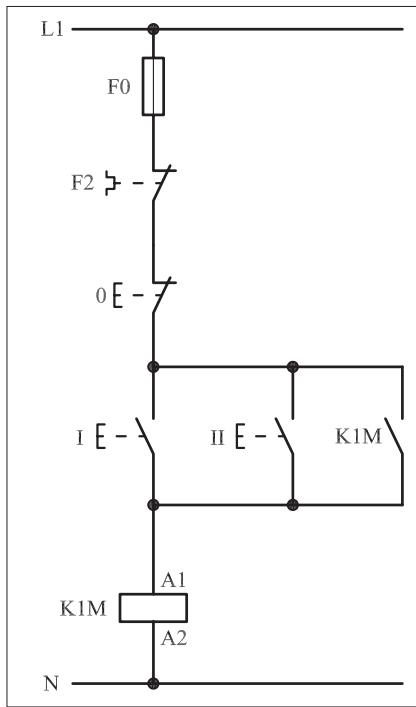

شکل ۱-۳۶۹(b)

با کمی دقّت در مدار فرمان شکل a مشاهده می کنیم که با فشار دادن استارت I و یا II جریان به بوبین کنتاکتور K1M رسیده و پس از وصل آن موتور شروع به کار می کند. به دلیل نداشتن تیغه خود نگهدارنده در مدار بصورت پایدار نمی ماند. در مدار شکل b مشاهده می شود که با فشار دادن شستی (I) جریان به بوبین کنتاکتور K1M می رسد و پس از مغناطیس شدن هسته تیغه خود نگهدار آن بسته می شود و موتور شروع به کار می کند.

با قطع مدار توسط شستی استپ (0) جریان بوبین کنتاکتور قطع و مدار خاموش می شود. به همین ترتیب اگر شستی استارت (II) فشار داده شود جریان از

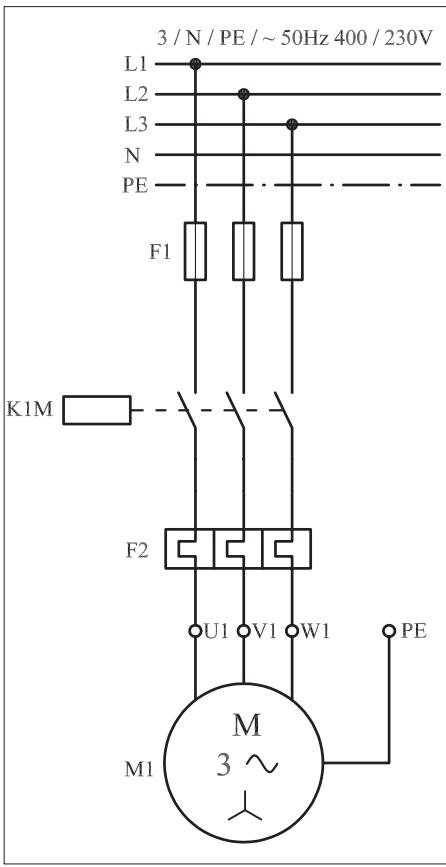

شکل ۱-۳۷۰

طریق این شستی به بوین کنتاکتور می‌رسد و در نتیجه بوین کنتاکتور مغناطیس شده و تیغه خودنگهدار بسته می‌شود. پس به این ترتیب برای افزایش تعداد محل‌های وصل مدار کافی است شستی‌های استارت را با هم موازی کنیم. در شکل ۱-۳۷۰ ۱ مدار قدرت مربوط به قسمت اول را مشاهده می‌کنید.

## ۲-۵۰-۱- شرح مدار (قسمت دوم)


شکل‌های ۱-۳۷۱ و ۱-۳۷۲ ۱ مدار فرمان رانشان می‌دهد که به کمک آن می‌توان از دو محل فرمان قطع و یک محل فرمان استارت برای موتور فرستاد.

### شرح مدار


در این مدار با فشاردادن شستی (۱) کنتاکتور K1M شروع به کار می‌کند و هر زمان به شستی (۰۱) فشار داده شود جریان بوین کنتاکتور قطع شده و مدار خاموش می‌شود. مشابه این شرایط زمانی است که موتور در حال کار باشد و شستی (۰۲) را بفشاریم. در این شرایط نیز جریان بوین کنتاکتور قطع و موتور خاموش می‌شود. به این ترتیب ما می‌توانیم از دو نقطه، مدار فرمان راه اندازی موتور را قطع کنیم. پس برای فرستادن فرمان قطع از چند محل کافی است شستی‌های استپ را با هم سری کنیم.

**سؤال:** آیا مدار دو استپ سری را مشابه دو استارت موازی می‌توان به صورت لحظه‌ای و دائم کار در نظر گرفت؟ چرا؟


در شکل‌های ۱-۳۷۲ و ۱-۳۷۳ ۱ مدار اتصال داده شده به همراه وسایل به کار رفته را مشاهده می‌کنید.

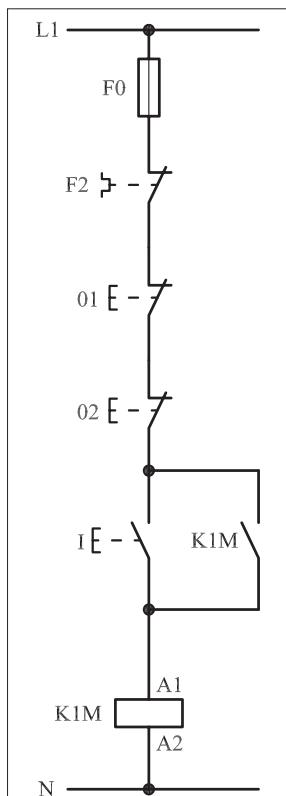

شکل ۱-۳۷۱

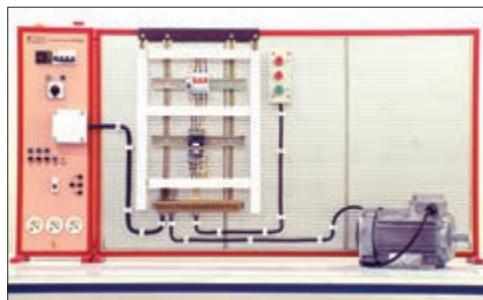

شکل ۱-۳۷۱

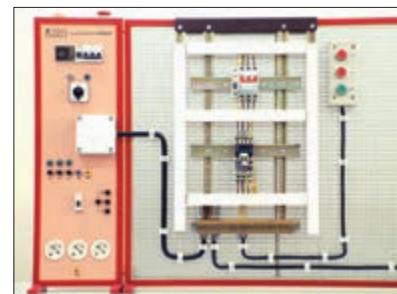


شکل ۱-۳۷۲


### توضیح:



در مدارهای صنعتی از وضعیت‌های دیگری نیز برای ایجاد شرط جهت وصل یا قطع مدار استفاده می‌شود که نحوه اتصال آنها عکس مدارهای فرمان شرح داده شده در قسمت اول و دوم است. در برخی مدارها (مانند پرس‌ها) برای جلوگیری از صدمه دیدن دست اپراتور در زمان ضربه زدن پرس از دو شستی با فاصله‌ای مناسب در جلوی دستگاه استفاده می‌شود که در صورت به کارگیری دو شستی استارت مدار فرمان آن مطابق شکل (۱-۳۷۴) و در صورت استفاده از شستی استپ به صورت شکل (۱-۳۷۵) اتصال داده می‌شود.

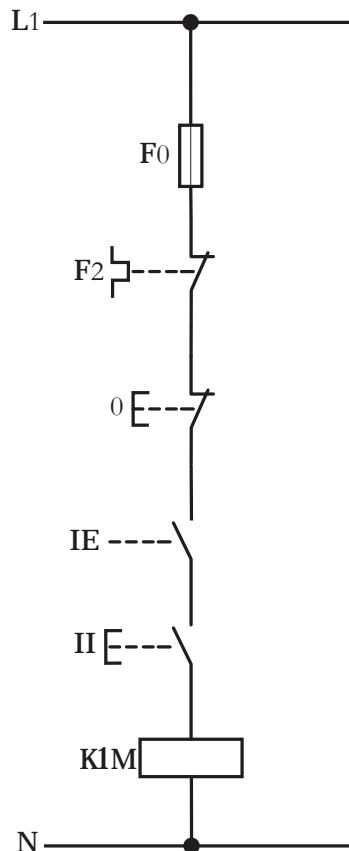

شکل ۱-۳۷۴

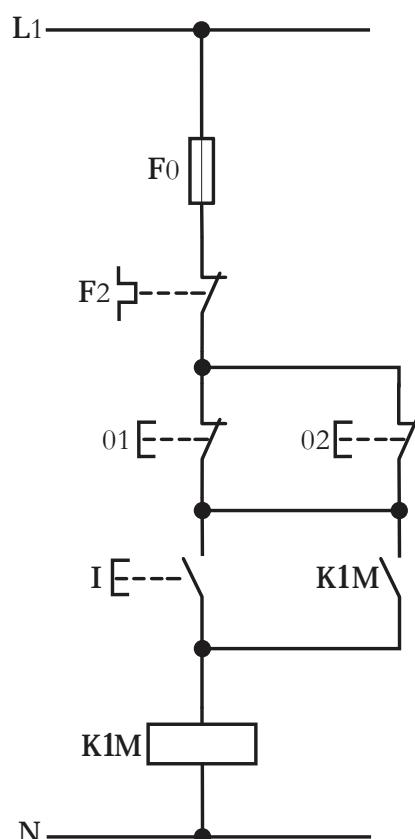

شکل ۱-۳۷۵


**سؤال ۱ :** مدار فرمان پرس در حالت دائم کار را رسم کنید.

**سؤال ۲ :** آیا مدار فرمان دو استپ سری را مشابه دو استارت موازی می‌توان

به صورت لحظه‌ای و دائم کار در نظر گرفت؟ چرا؟

### ۳-۵۰-۱- مراحل اجرای کار





نقشه مدار فرمان و قدرت راهاندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی از دو محل فرمان قطع و دو محل فرمان وصل شکل ۱-۳۷۶ را تکمیل کنید.  
وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۳۶۸ روی تابلو نصب کنید.  
مدار مورد نظر را به صورت نقشہ خارجی روی تابلو اتصال دهید.

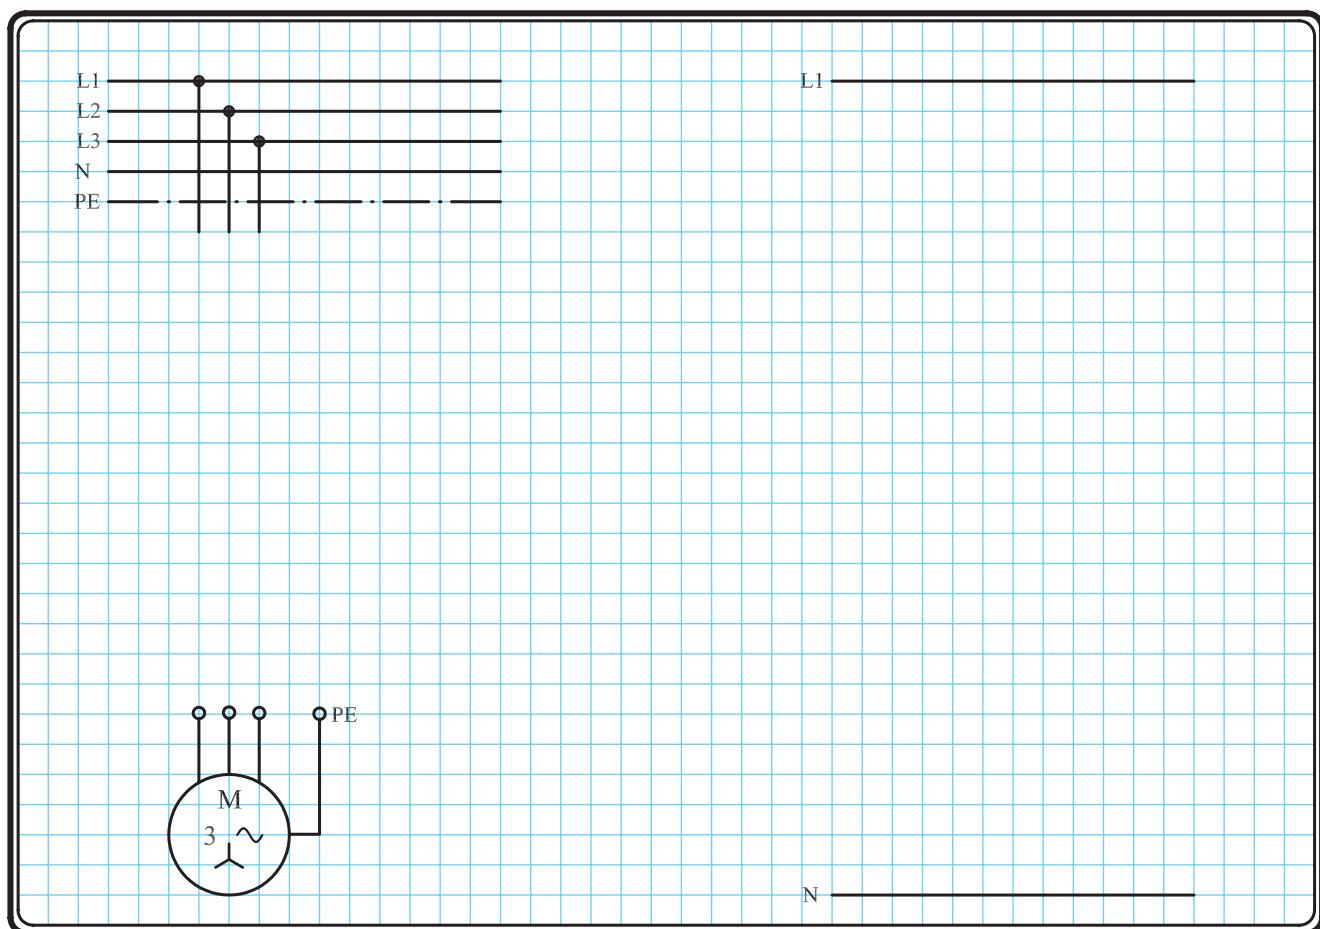

شکل ۱-۳۷۶

● برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۱-۳۷۷:


- I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.
- II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

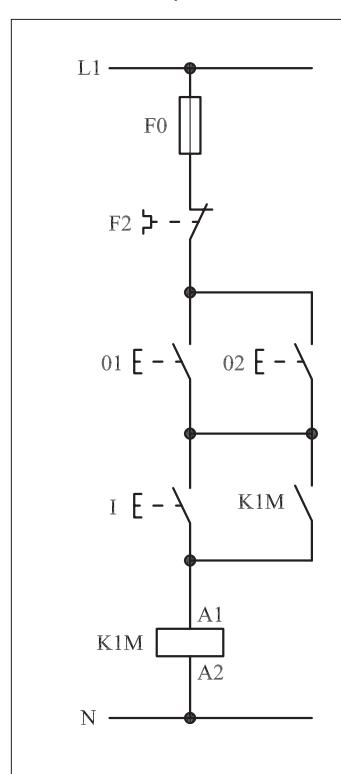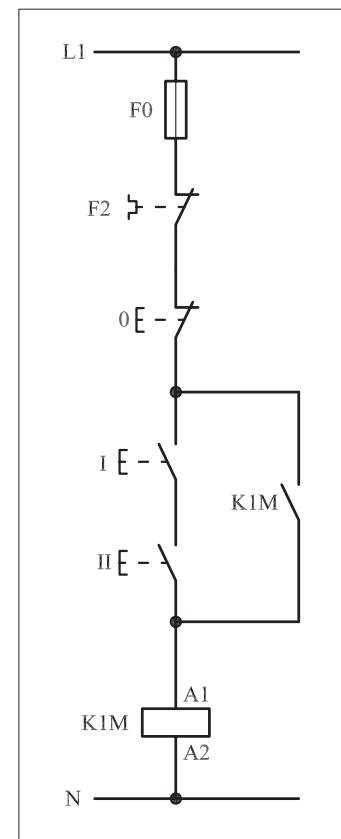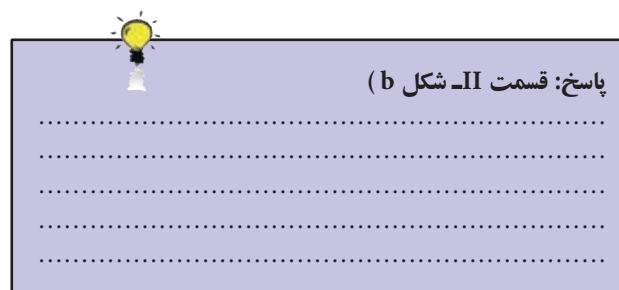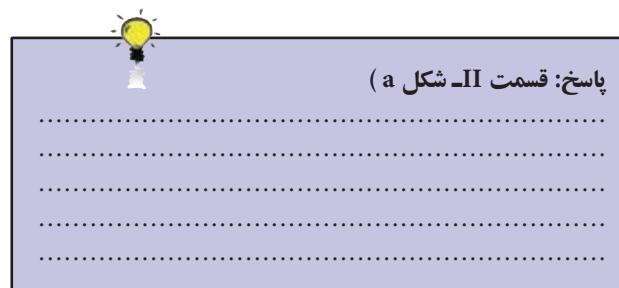

شکل ۱-۳۷۷

## ۱-۵۰-۴ - خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کنتاکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فرا گرفته‌اید تعیین کنید.

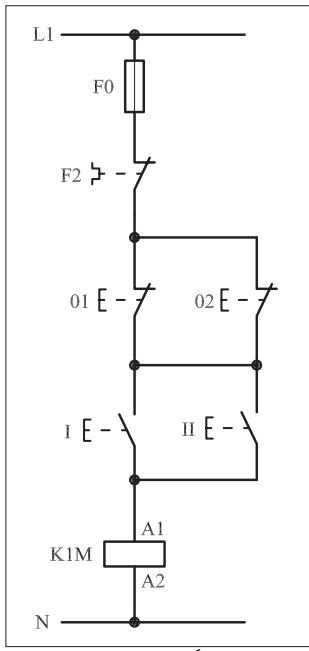

شکل ۱-۳۷۸(a)

پاسخ قسمت II - شکل (a)


مدار قدرت	مدار فرمان
کنتاکتور بی‌متال	تیغه‌های بی‌متال بسته فیوز

Below the table are symbols for contacts and relays:

- Top row: Contact symbol (open), Contact symbol (closed), Contact symbol (open).
- Middle row: Relay symbol (open), Contact symbol (closed), Contact symbol (open).
- Bottom row: Contact symbol (open), Contact symbol (closed), Contact symbol (open).

۲- در صورت مشاهده عیوب در مدار، ابتدا عیوب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:

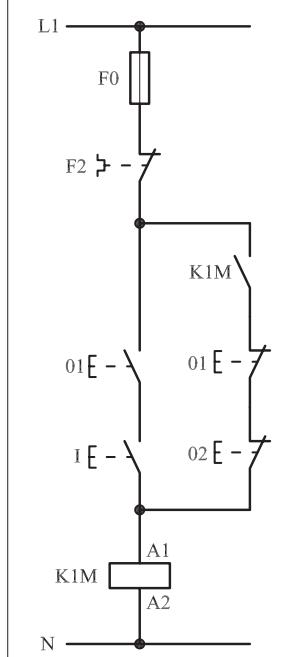

شکل ۱-۳۷۸(b)

پاسخ قسمت II - شکل (b)

۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		


۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۳۷۸) کاربردهای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۳۷۸)

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.


۵- نقشهٔ مونتاژ کار عملی شماره (۱۶) را رسم کنید.

نقشهٔ مونتاژ

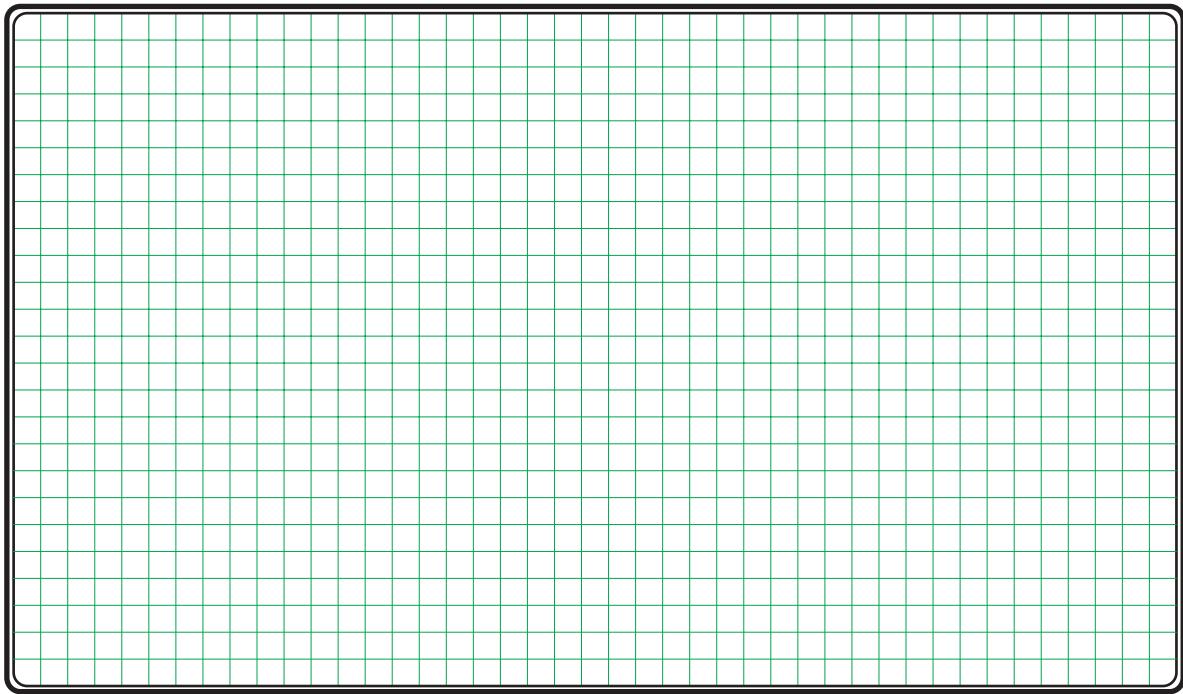

۶- نقشهٔ خارجی کار عملی شماره (۱۶) را رسم کنید.


نقشهٔ خارجی

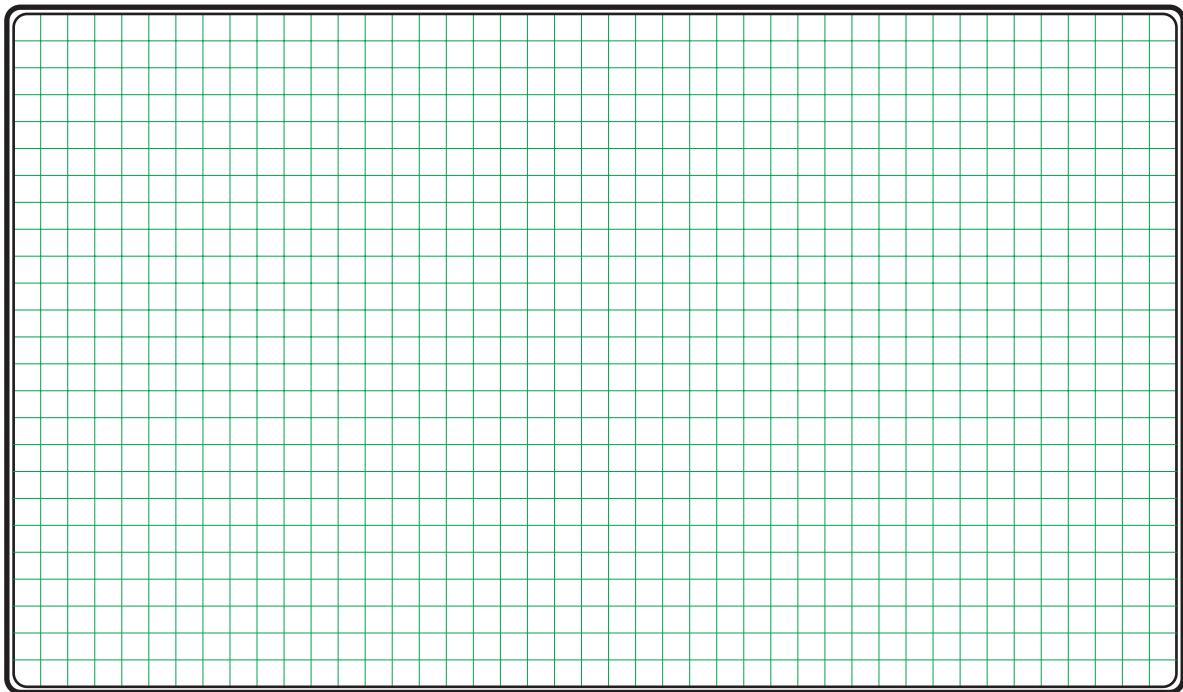



● برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۱-۳۷۹:

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.


II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

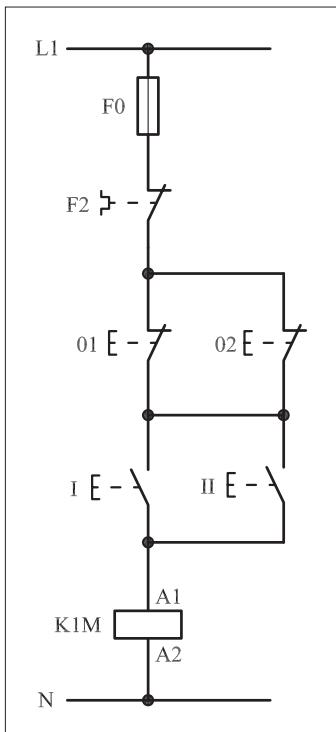

(a)

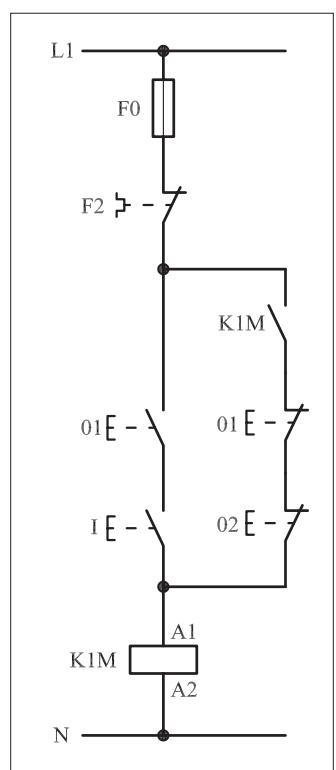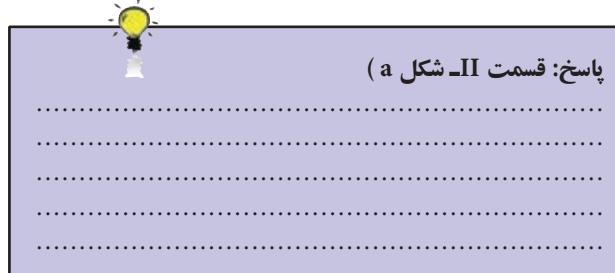

(b)

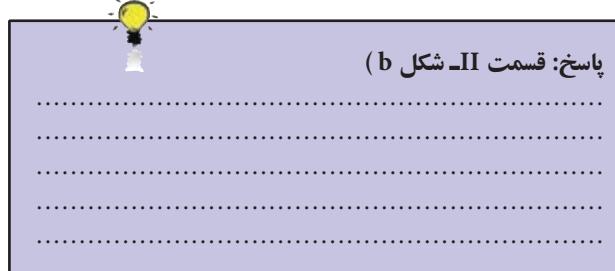

شکل ۱-۳۷۹

ساعت آموزشی		
نظری	عملی	جمع

## ۱۸-۱ کار عملی ()



**هدف:** کنترل (راهاندازی و قطع) موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت لحظه‌ای و دائم کار

**وسایل و بجهزیات مورد ناز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M1	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	
۱ عدد	K1M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	F2	بی‌متال	
۲ عدد	01 02	شستی استپ	
۲ عدد	I II	شستی استارت	
۱ عدد	II	استپ استارت دوبل	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری‌هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

## ۱-۵۱- شرح مدار (قسمت اول)

برای اینکه بتوانیم یک موتور سه فاز را هم به صورت لحظه‌ای و هم به صورت دائم کار راه‌اندازی کنیم باید مدار فرمانی را براساس اصولی که در کار قبل آموختیم طراحی کنیم.

در کارهای عملی قبل مطابق شکل ۱-۳۸۰ فرا گرفتیم که می‌توانیم با فشار بر شستی استارت I موتور M1 را به صورت لحظه‌ای راه‌اندازی کنید.


با اضافه کردن یک شستی استارت دیگر می‌توان عمل راه‌اندازی را از دو محل انجام داد. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد آن است که یکی از محل‌های فرمان باید عمل راه‌اندازی دائم کار و دیگری راه‌اندازی لحظه‌ای را انجام دهد.

شکل ۱-۳۸۱ وضعیت مدار تا این مرحله را نشان می‌دهد.


برای اینکه مدار، شرایط راه‌اندازی پایدار را پیدا کند کافی است تیغه باز کنتاکتور K1M را در نقش خود نگهدازند با شستی‌های استارت I و II موازی کنیم.

شکل ۱-۳۸۲ وضعیت مدار تا این مرحله را نشان می‌دهد.


اگر مطابق شکل ۱-۳۸۳ شستی استارت II را به صورت دوبل در نظر بگیریم و همچنین از تیغه باز K1M به صورت سری در مسیر تیغه بسته شستی I استفاده کنیم به هدف خود خواهیم رسید.

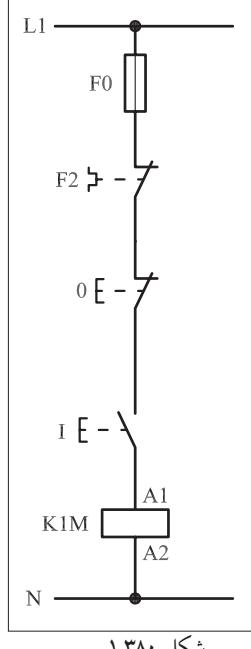


شکل ۱-۳۸۰

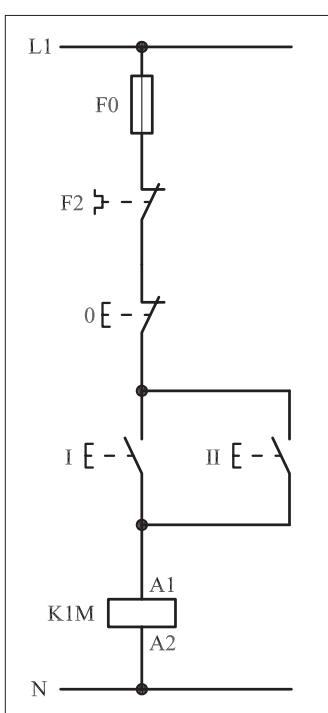

شکل ۱-۳۸۱

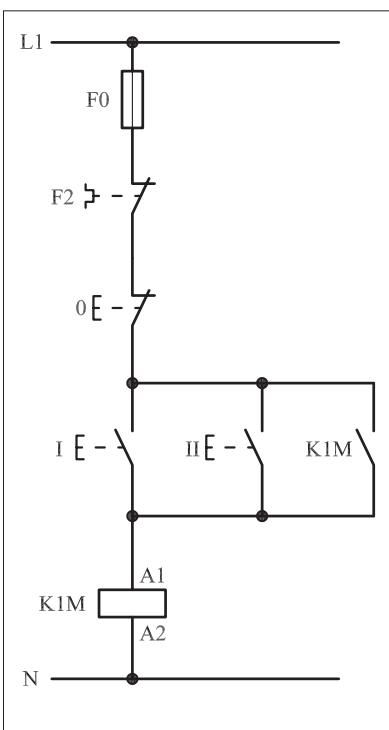

شکل ۱-۳۸۲

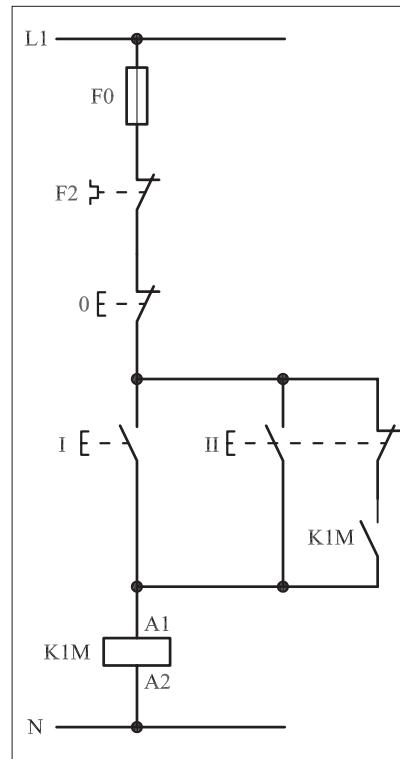

شکل ۱-۳۸۳

## ۱-۵۱-۲- شرح مدار (قسمت دوم)

همانطوری که در کارهای قبل اشاره شد برای افزایش تعداد محلهای فرمان قطع باید شستی‌های استپ را به صورت سری و برای افزایش تعداد محلهای وصل شستی‌های استارت را به صورت موازی اتصال داد.


بر همین اساس از شستی استپ ۰۲؛ استارت III (برای حالت دائم کار) و استارت IV (برای حالت لحظه‌ای) به عنوان محلهای دوم فرمان به قسمت اول اضافه شده است.

شکل (۱-۳۸۴) مدار فرمان راهاندازی یک موتور سه فاز به صورت لحظه‌ای و دائم کار از دو محل را نشان می‌دهد.


طرز کار مدار بدین صورت است که با فشار شستی I جریان به بین کنتاکتور K1M می‌رسد و بر اثر مغناطیس شدن بین کنتاکتور، تیغه باز K1M بسته می‌شود و در نقش تیغه خود نگهدارنده، جریان را به کنتاکتور می‌رساند و موتور به صورت دائم کار می‌کند. با فشار بر شستی استپ ۰ مدار قطع می‌شود. هرگاه شستی استارت II فشار داده شود دو عمل به صورت همزمان اتفاق می‌افتد. یکی اینکه جریان به بین کنتاکتور K1M می‌رسد و موتور M1 شروع به کار می‌کند و دوم اینکه تیغه بسته شستی که در مسیر کنتاکت باز K1M قرار دارد باز می‌شود و اجازه نمی‌دهد که تیغه خود نگهدار بسته شود و موتور به صورت دائم کار کند.

در نتیجه می‌توان گفت از شستی I برای شرایط دائم کار و از شستی II برای حالت لحظه‌ای می‌توان استفاده کرد. نقشه قدرت این مدار به صورت شکل ۱-۳۸۴ است.


شکل ۱-۳۸۵ نحوه نصب قطعات و شکل ۱-۳۸۶ تصویر قطعات به کار رفته را به همراه مسیرهای سیم‌کشی و کابل‌کشی نشان می‌دهد.

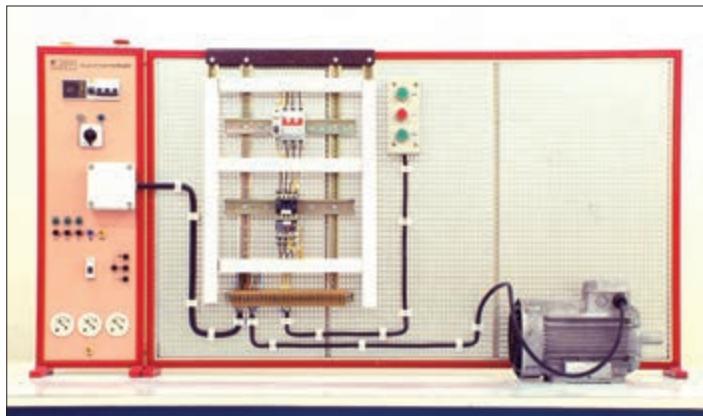


شکل ۱-۳۸۶

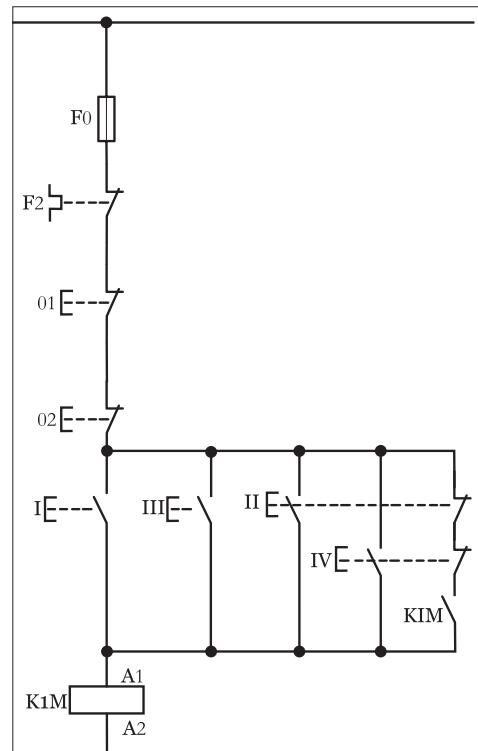

شکل ۱-۳۸۴

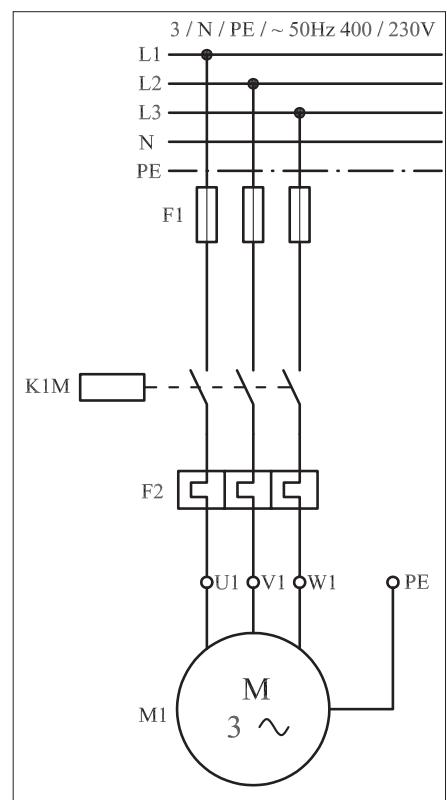

شکل ۱-۳۸۵

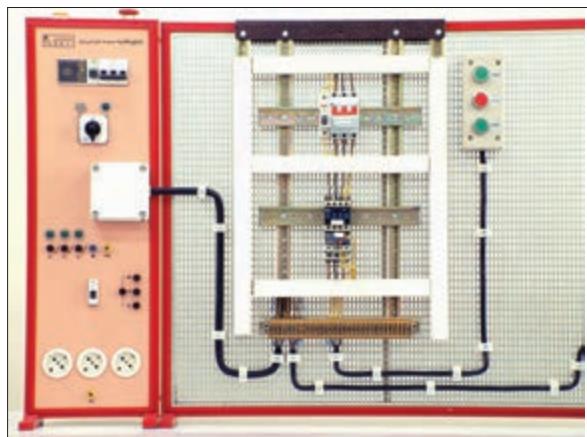


شکل ۱-۳۸۷

### ۳-۵۱-۱ - مراحل اجرای کار

نقشهٔ مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت لحظه‌ای و دائم کار شکل ۱-۳۸۸ را تکمیل کنید.


وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۳۸۶ روی تابلو نصب کنید.  
مدار مورد نظر را به صورت نقشهٔ خارجی روی تابلو اتصال دهید.

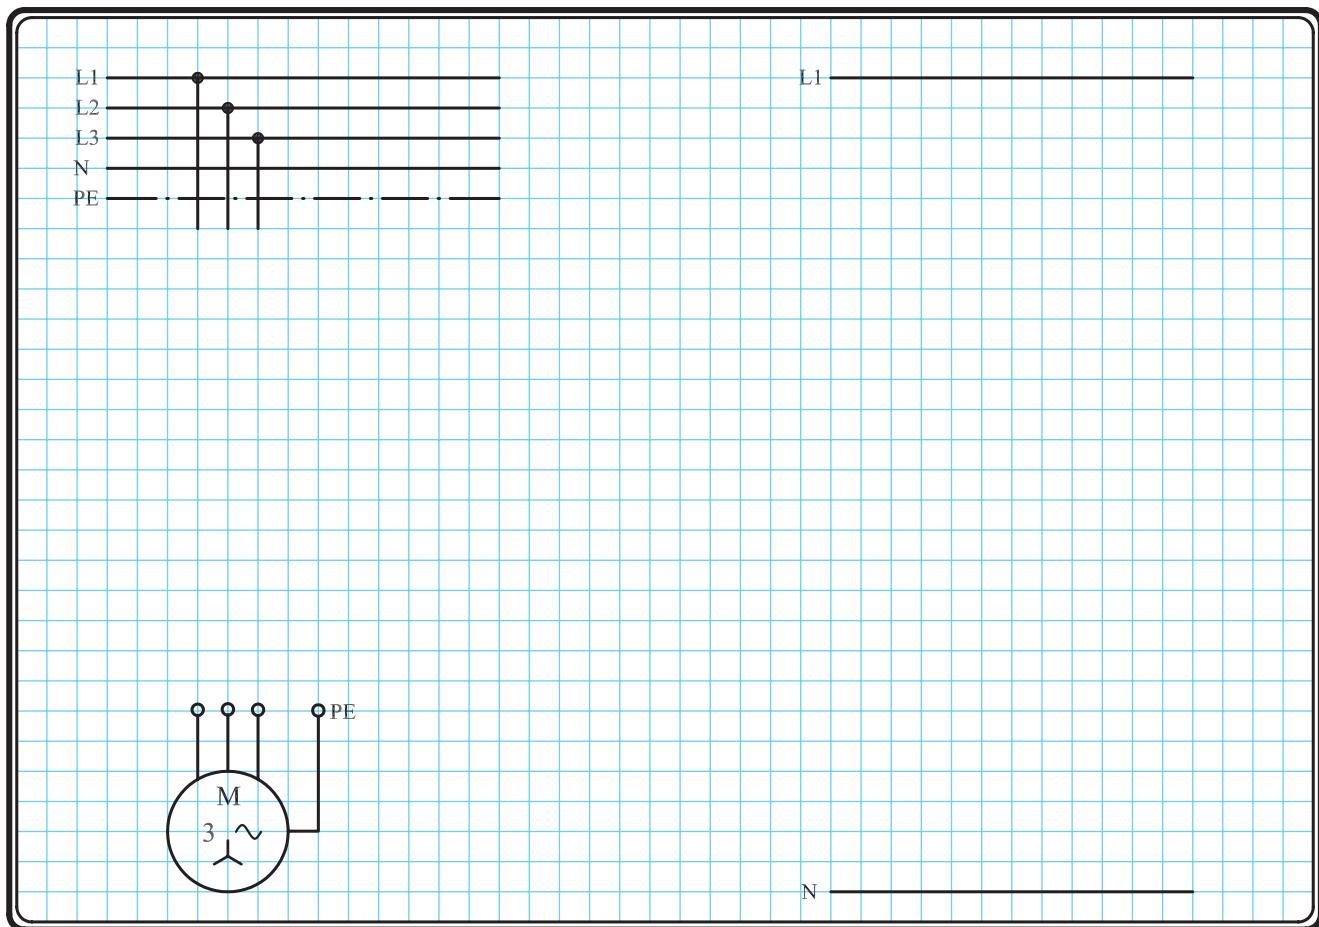

شکل ۱-۳۸۸

#### ۴-۵۱-۱- خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کنتاکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فراگرفته‌اید تعیین کنید.

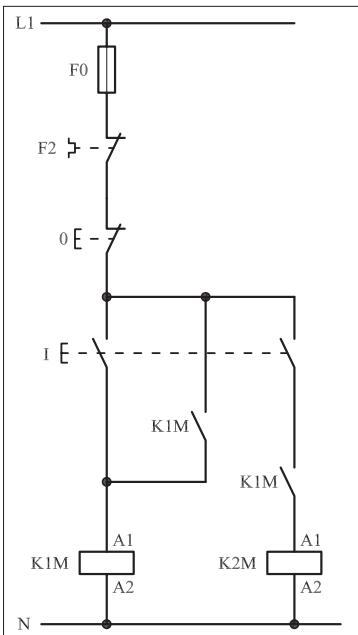

شکل ۱-۳۸۹-۳

پاسخ قسمت II - شکل (a)

#### مدار قدرت

مدار قدرت	مدار فرمان
بی متال 	کنتاکتور 

۲- در صورت مشاهده عیوب در مدار، ابتدا عیوب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.


علت:

.....  
.....  
.....  
.....

۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		

۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۳۸۹-۴)

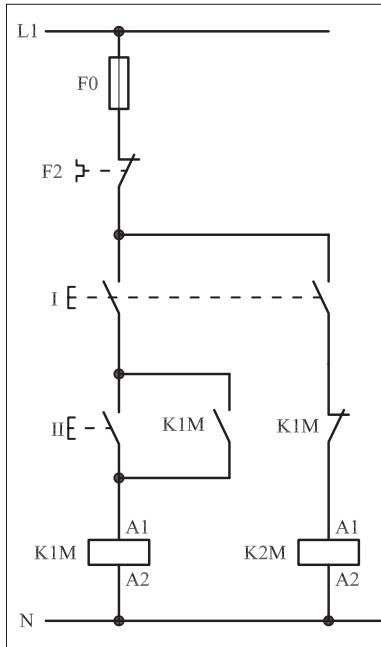

شکل ۱-۳۸۹-۴


پاسخ قسمت II - شکل (b)

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.


۵- نقشهٔ مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

### نقشهٔ مونتاژ

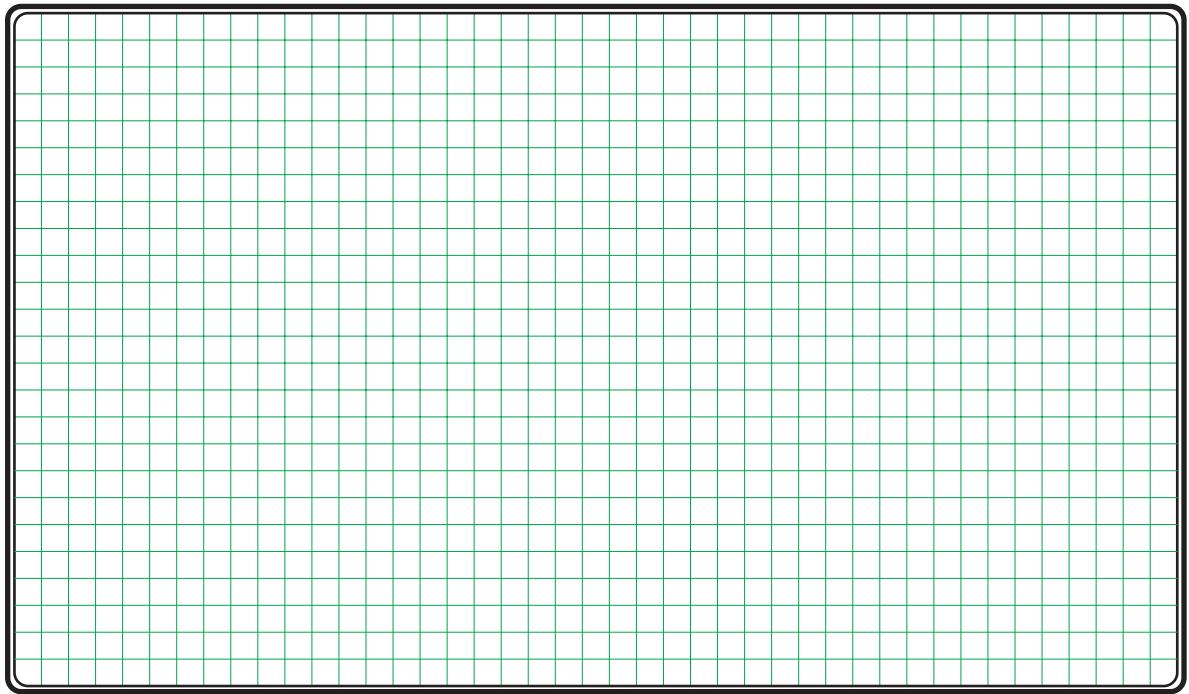

۶- نقشهٔ خارجی کار عملی را رسم کنید.

### نقشهٔ خارجی

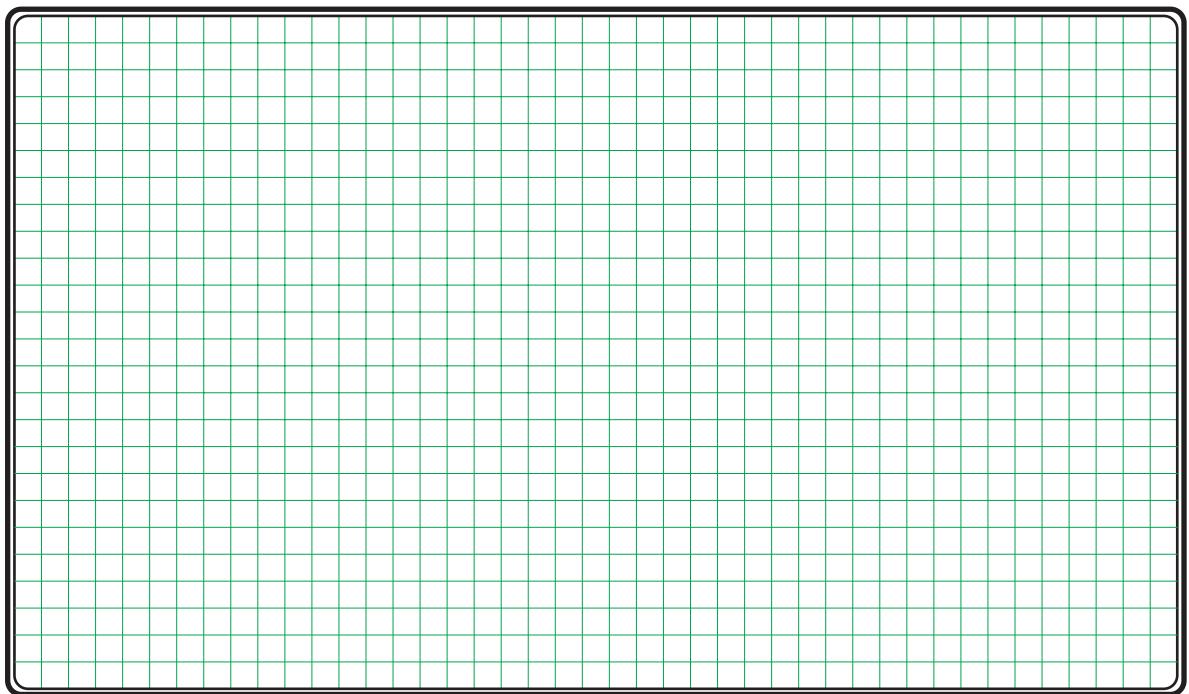

ساعت آموزشی		
جمع	عملی	نظری

## ۱۹-۵۲ کار عملی



**هدف:** راه اندازی سه موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت یکی پس از دیگری (دستی)

**وسایل و تجهیزات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.


تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۳ عدد	M1 M2 M3	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	
۳ عدد	K1M K2M K3M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۳ عدد	F1 F2 F3	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۳ عدد	F4 F5 F6	بی متال	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۳ عدد	I II III	شستی استارت	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.


## ۱-۵۲ - شرح مدار (قسمت اول)

شکل ۱-۳۹۰ مداری را نشان می دهد که با استفاده از آن می توان سه موتور الکتریکی را به صورت یکی پس از دیگری راه اندازی کرد. منظور از یکی پس از دیگری آن است که شرط راه اندازی موتور دوم M2 روشن بودن موتور اول M1 و به همین ترتیب شرط راه اندازی موتور سوم M3، روشن بودن موتور دوم M2 است.

شکل ۱-۳۹۰

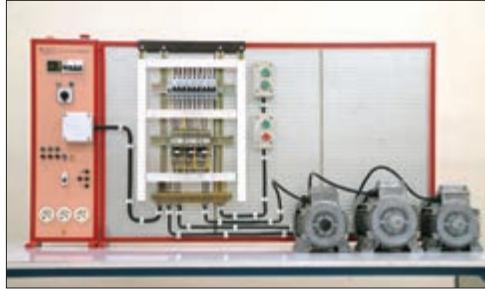

نحوه عملکرد مدار فرمان شکل ۱-۳۹۱ بدين صورت است که با فشار شستی استارت (I) جريان به بوين کنتاکتور K1M می رسد و پس از مغناطيس شدن تيغه خود نگهدارنده K1M که موازي با استارت (I) و تيغه باز ديگر K1M که در مسیر بوين کنتاکتور K2M قرار دارد بسته می شوند در اين صورت موتور M1 شروع به کار می کند و از طرف ديگر کنتاکتور K2M با بسته شدن تيغه باز K1M و در صورت دادن شستی II جذب شده و موتور دوم روشن می شود. با وصل استارت (II) جريان از طريق تيغه بسته شده K1M به بوين کنتاکتور K2M می رسد، کنتاکتور K2M جذب و موتور M2 روشن می شود. در اين حالت تيغه باز خود نگهدار K2M که به طور موازي با استارت (II) و تيغه باز ديگر آن که در مسیر بوين کنتاکتور K3M قرار دارد بسته می شود. حال اگر شستی استارت (III) را وصل کنيم جريان از طريق تيغه بسته شده K2M به بوين کنتاکتور K3M می رسد و موتور M3 در مدار قرار می گيرد.

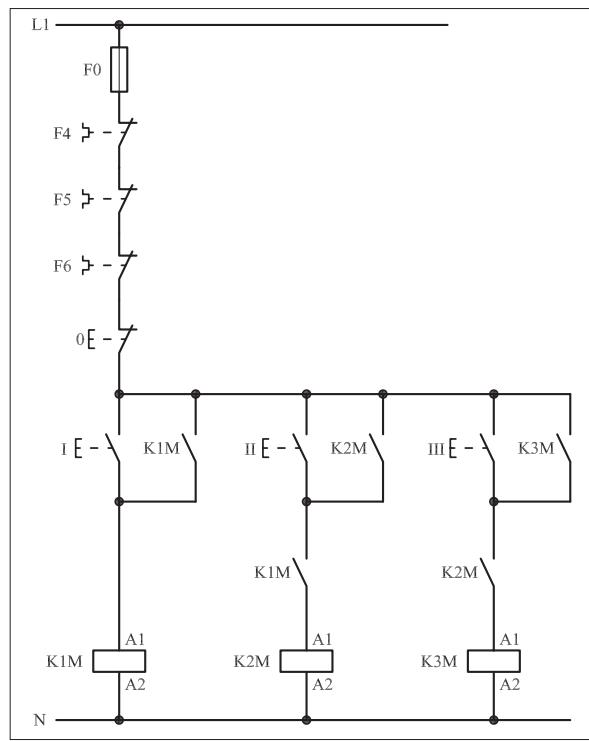


شکل ۱-۳۹۱

## ۱-۵۲-۲- شرح مدار (قسمت دوم)

در صورتی که بخواهیم مدار فرمان یکی پس از دیگری شکل ۳۹۱ (۱-۱) به گونه‌ای طراحی کنیم که از دو محل قابل کنترل باشد از نقشه مدار فرمانی مشابه شکل (۱-۳۹۲) می‌توان استفاده کرد.

طرز کار این مدار بدین صورت است که با فشار دادن هر یک از شستی‌های I یا II جریان به بویین کنتاکتور K1M رسیده و موتور M1 کار می‌کند. با زدن شستی‌های III یا VI جریان از طریق کنتاکت باز K1M که در مرحله قبل بسته شده به بویین کنتاکتور K2M رسیده و با وصل تیغه خود نگهدار آن موتور M2 نیز در مدار قرار می‌گیرد. به همین ترتیب با زدن شستی‌های یا کنتاکتور M3 و بالطبع موتور M3 در مدار قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است مدار قدرت هیچ تغییری نسبت به حالت قبل ندارد.

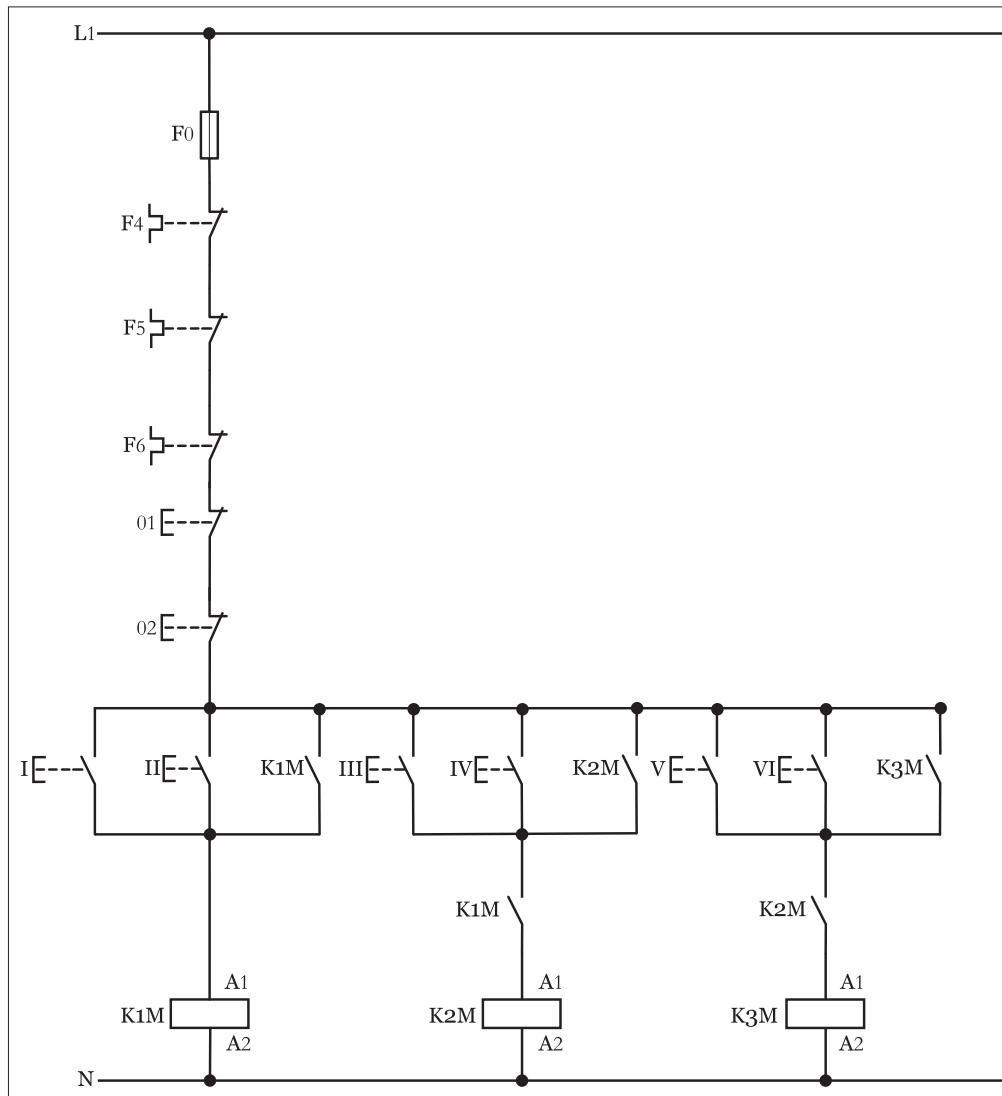


شکل ۱-۳۹۲

### توضیح:




مدار فرمان یکی پس از دیگری با دو محل فرمان را با تغییری غیر از مدارهای مطرح شده نیز می‌توان رسم کرد که به جهت خلاصه نویسی در شکل ۱-۳۹۳) مدار فرمان یکی پس از دیگری برای دو موتور نشان داده شده است.

**سؤال:** نحوه عملکرد مدار فرمان شکل (۱-۳۹۳) را شرح دهید.

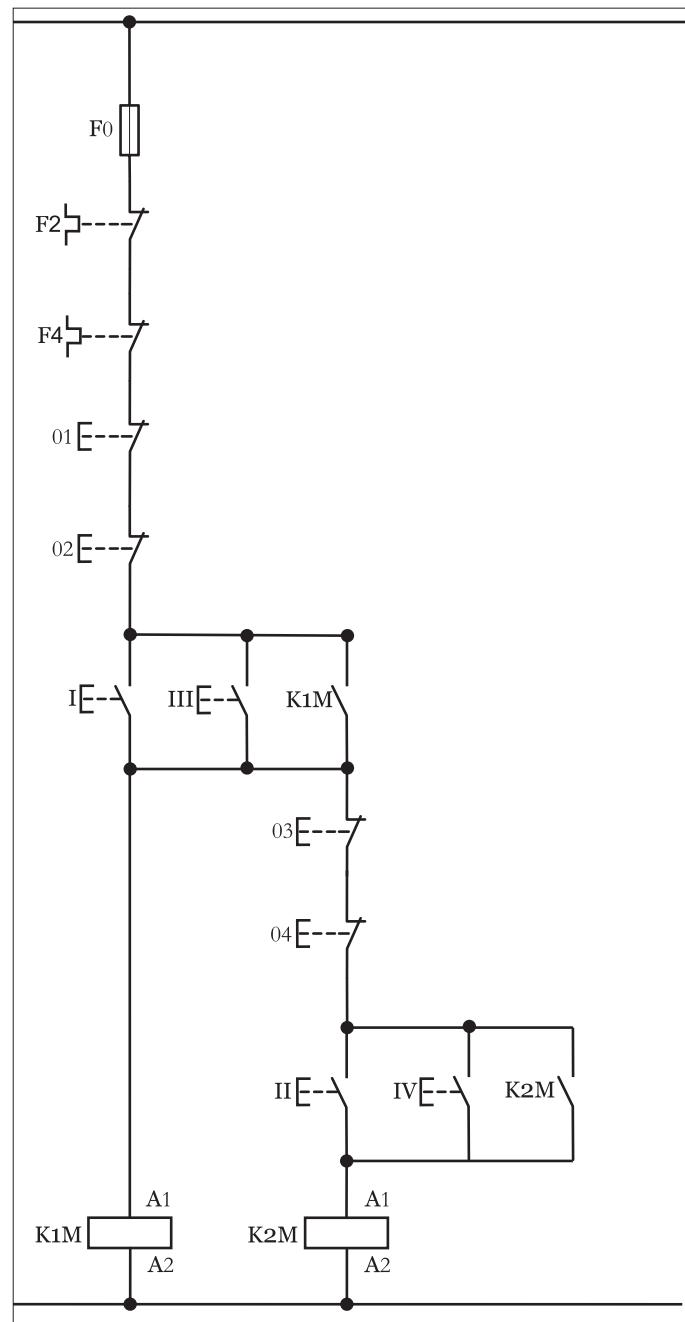


شکل ۱-۳۹۳

تیغه‌های باز K1M و K2M که به ترتیب در سر راه بوین کنتاکتورهای مرحله بعد قرار دارند سبب ایجاد حالت «یکی پس از دیگری» می‌شوند چرا که در صورت بسته نشدن آنها امکان در مدار قرار گرفتن کنتاکتورهای K2M و K3M و M نبوده و شرط یکی پس از دیگری محقق نمی‌شود. نقشه مدار قدرت یکی پس از دیگری به صورت شکل ۱-۳۹۴ است.

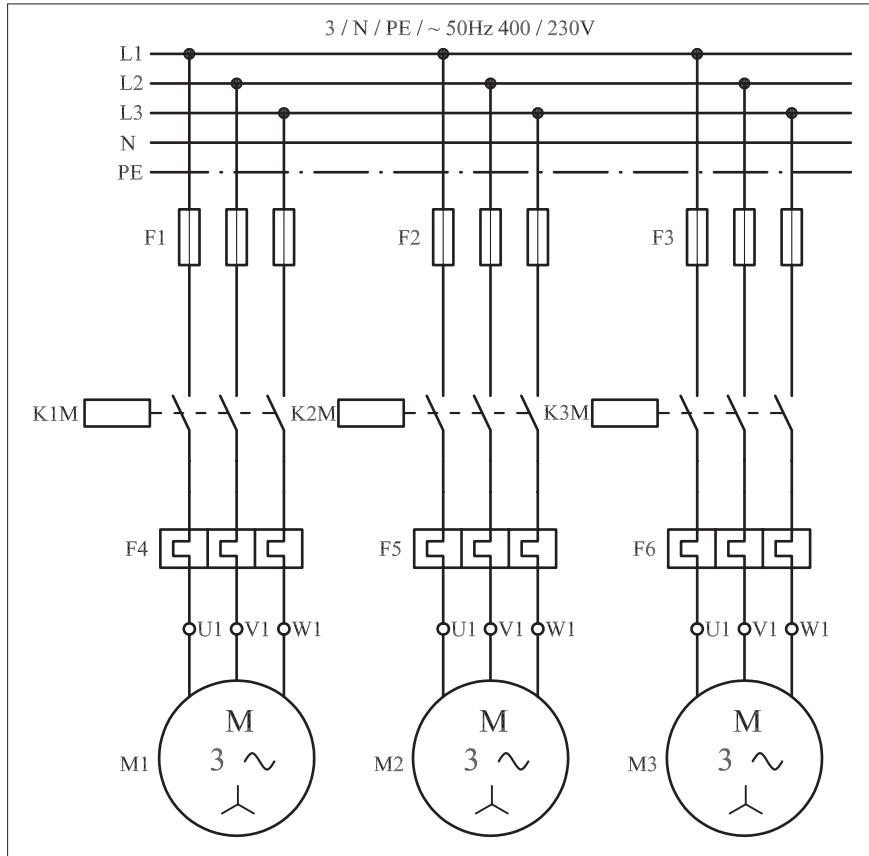


در شکل ۱-۳۹۵ مدار اتصال داده شده روی تابلو به همراه قطعات به کار رفته در مدار را مشاهده می‌کنید.

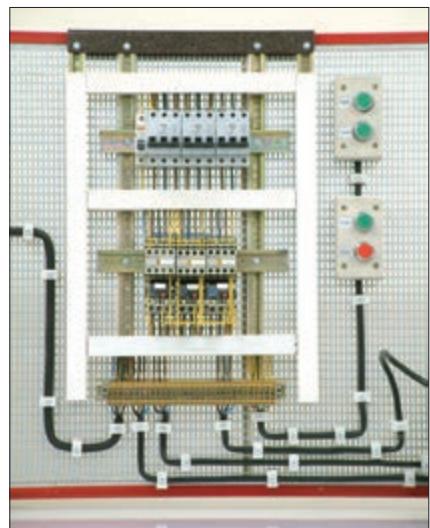

شکل ۱-۳۹۵


### ۳-۵۲-۱-مراحل اجرای کار

نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور فرسی به صورت یکی پس از دیگری شکل ۱-۳۹۶ را تکمیل کنید.  
وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۳۹۱ روی تابلو نصب کنید.  
مدار مورد نظر را به صورت نقشه خارجی روی تابلو اتصال دهید.

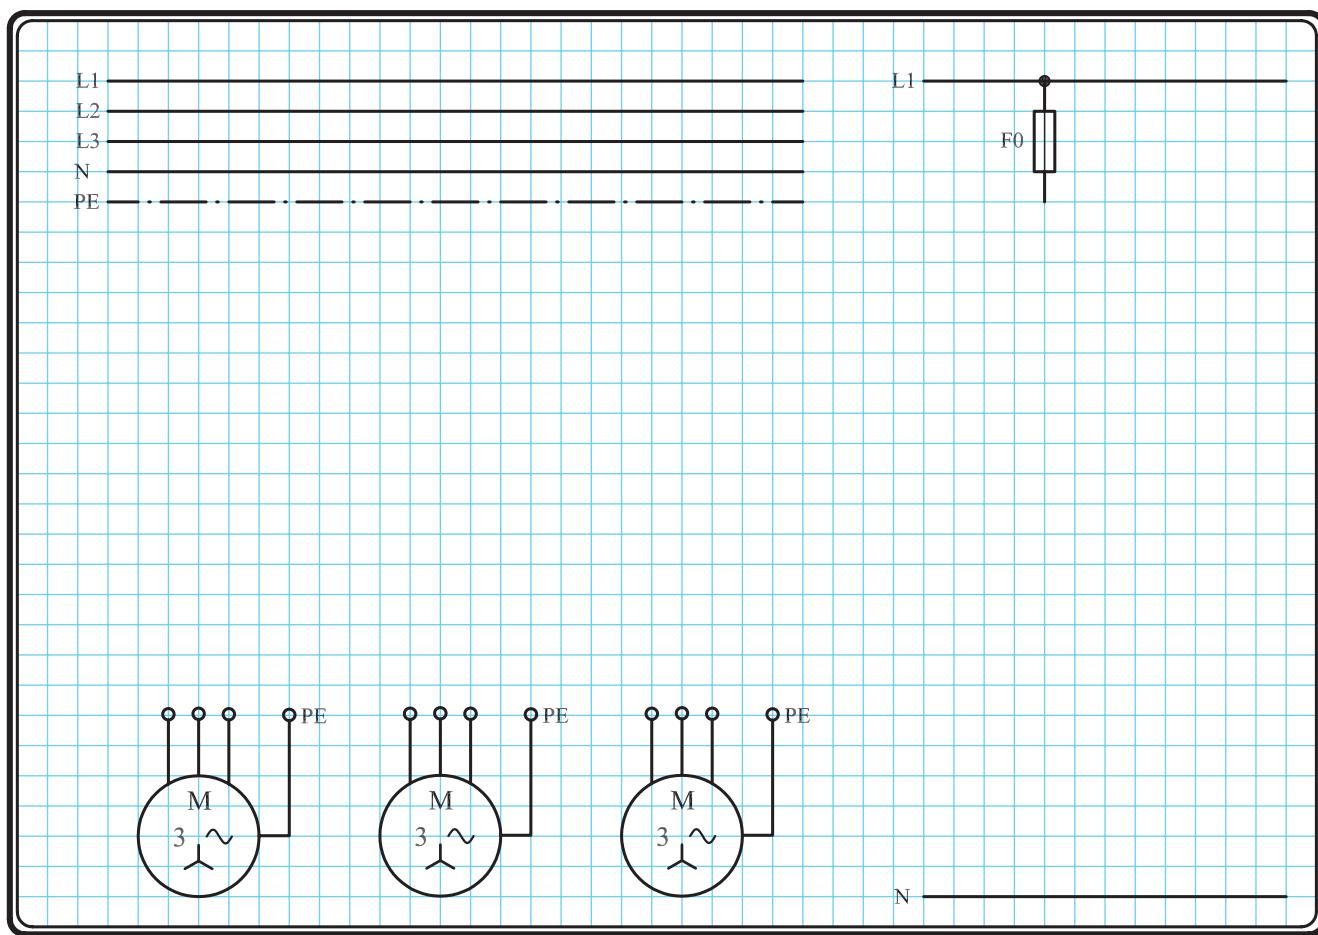

## ۴-۵۲-۱- خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کنتاکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فرا گرفته‌اید تعیین کنید.

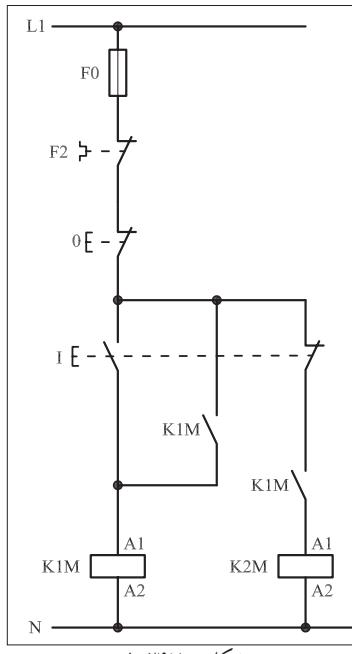


شکل ۱-۳۹۷-۳

پاسخ قسمت II - شکل (a)

مدار قدرت	مدار فرمان
تیغه‌های بی‌متال بسته	کنتاکتور فیوز

۲- در صورت مشاهده عیب در مدار، ابتدا عیب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:

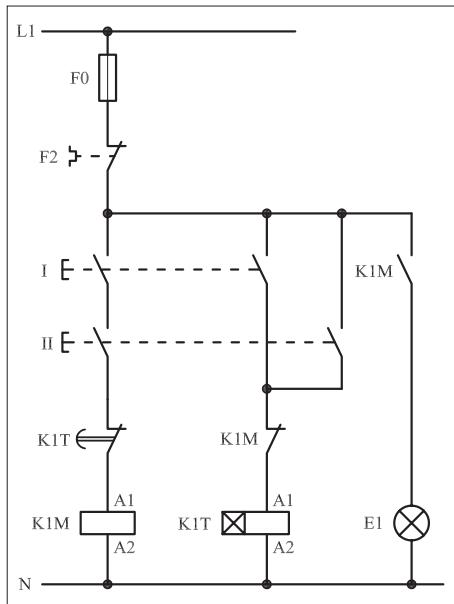

شکل ۱-۳۹۷-۴

پاسخ قسمت II - شکل (b)

۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در

جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		


۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۳۹۷) برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۳۹۷)

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.


۵- نقشهٔ مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ مونتاژ

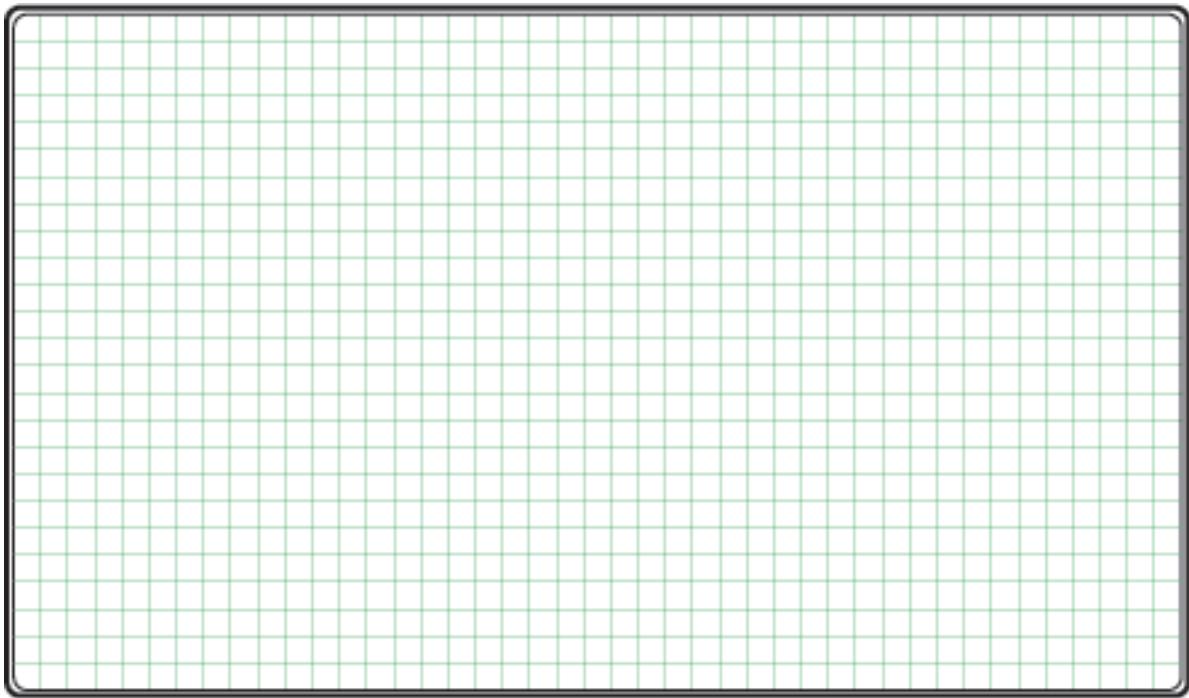

۶- نقشهٔ خارجی کار عملی را رسم کنید.


نقشهٔ خارجی

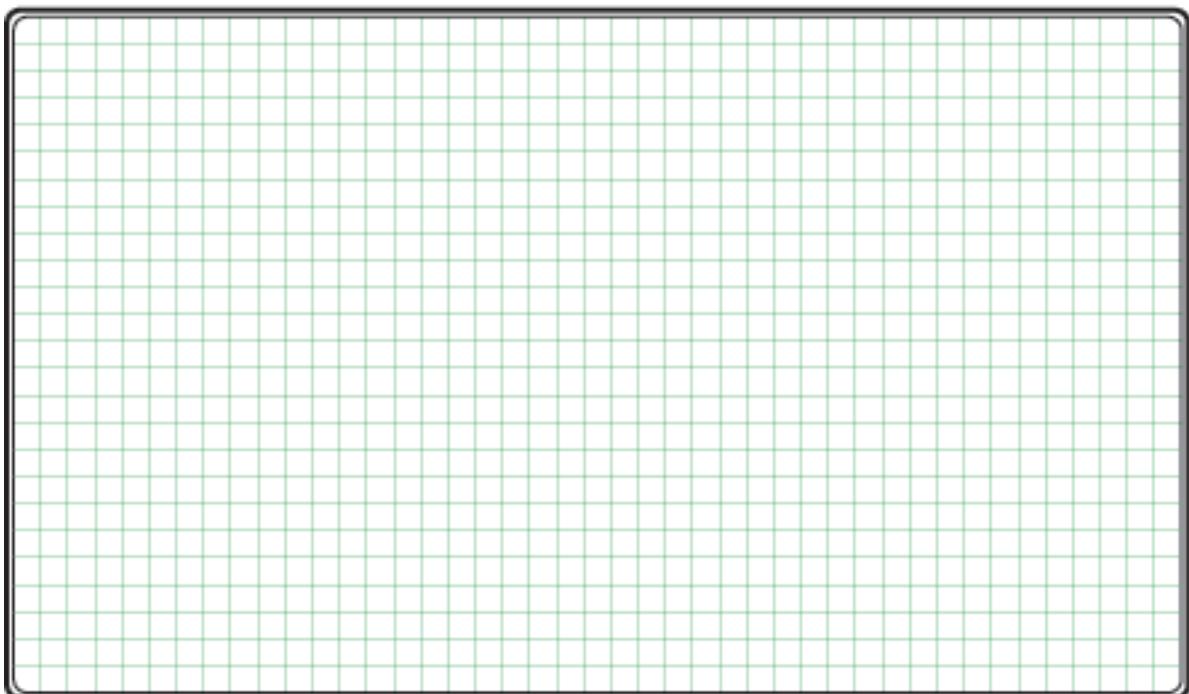


● برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۱-۳۹۸:

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.


II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

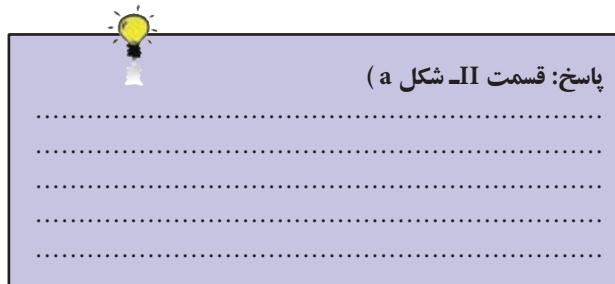


پاسخ: قسمت II- شکل a

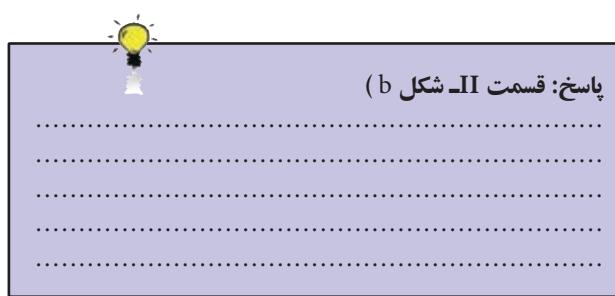

پاسخ: قسمت II- شکل b

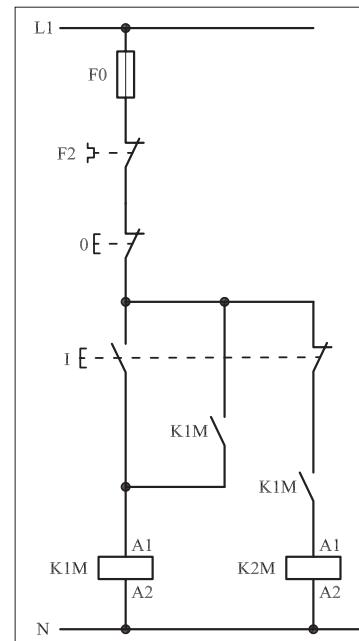

شکل ۱-۳۹۸a

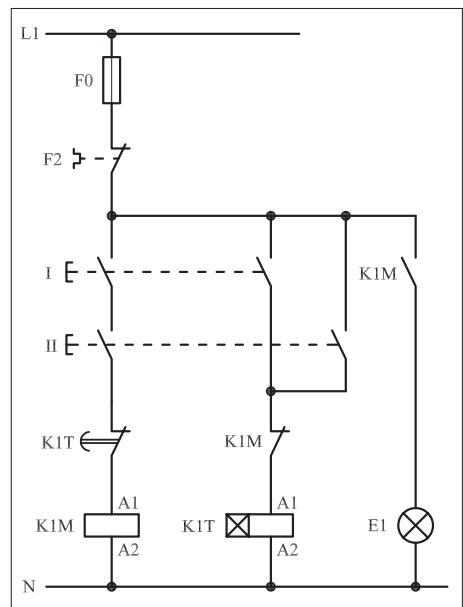

شکل ۱-۳۹۸ b

### ساعات آموزشی

جمع      نظری      عملی

# ۱۵۳- کار عملی (۲۰)



**هدف:** راه اندازی دو موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت یکی پس از دیگری، اتوماتیک (با تایмер)

**وسایل و تجهیزات مورد ناز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۲ عدد	M1 M2	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	
۲ عدد	K1M K2M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۲ عدد	F1 F2	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۲ عدد	F3 F4	بی متال	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۱ عدد	I	شستی استارت	
۱ عدد	K1T	تایمر	
۳ عدد	H1 H2 H3	لامپ سیگنال	


اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.

## ۱-۵۳-۱- شرح مدار


برای راه اندازی دو موتور سه فاز به صورت یکی پس از دیگری و با استفاده از تایمر راه اندازی، از مداری مطابق شکل ۱-۳۹۹ می‌توان استفاده کرد.

همان گونه که در نقشه مدار فرمان ۱-۴۰۰ مشاهده می‌شود در این مدار علاوه بر مسئله یکی پس از دیگری روشن شدن موتورها، از سه لامپ سیگنال برای نشان دادن وضعیت مدار و از یک تایmer جهت اتوماتیک کردن مدار استفاده شده است.

نحوه عملکرد مدار به این صورت است که با فشار دادن شستی (I) کنتاکتور K1M در مدار قرار می‌گیرد و توسط تیغه باز K1M که به طور موازی با شستی (I) قرار دارد خود نگهدار شده و لامپ سیگنال H1 نیز روشن می‌شود. در همین شرایط تیغه باز K1M که در مسیر بوبین تایمر K1T قرار دارد بسته شده و جریان را از طریق تیغه بسته K2M به بوبین تایمر می‌رساند.

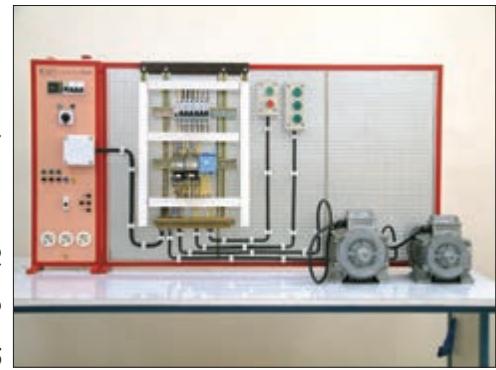

شکل ۱-۳۹۹

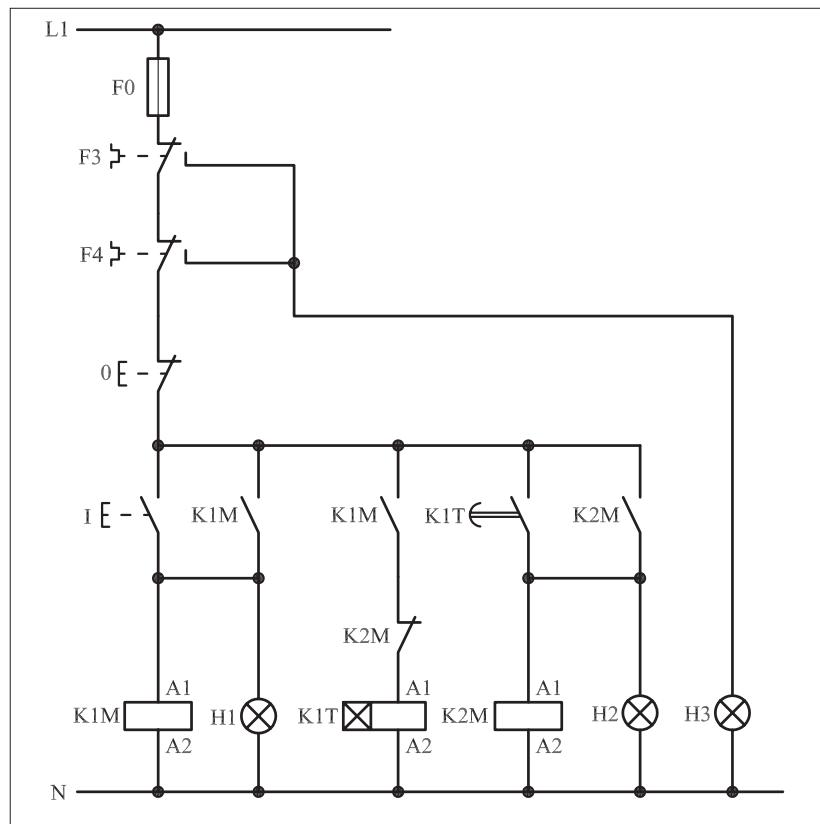

شکل ۱-۴۰۰



پس از گذشت مدت زمان تعیین شده تایمر K1M، تیغه باز آن که در مسیر کنتاکتور K2M قرار دارد بسته می‌شود و جریان را به بوبین K2M می‌رساند و آن را در مدار قرار می‌دهد. در نتیجه تیغه باز K2M که به طور موازی با کنتاکت باز تایمر قرار دارد بسته می‌شود و کنتاکتور K2M را خود نگهداری می‌کند و همچنین لامپ سیگنال H2 را روشن نگاه می‌دارد.

زمانی که کنتاکتور K2M در مدار قرار می‌گیرد تیغه بسته آن که در مسیر بویین تایمر K1T است باز می‌شود. با کمی دقیق در مدار و توضیحات فوق می‌توان دریافت که شرط در مدار قرار گرفتن کنتاکتور K2M، در مدار بودن تایمر و یا به عبارتی در مدار بودن کنتاکتور K1M است.

علاوه بر نکات اشاره شده، در نقشهٔ مدار فرمان تیغه‌های باز بی‌متال F3 و به هم متصل شده و از محل اتصال این دو تیغه برای لامپ سیگنال H3 انشعاب گرفته شده است که در صورت بروز هرگونه اضافه‌بار برای هریک از موتورهای M1 یا M2 و تحریک بی‌متال‌های F3 یا F4 تغذیهٔ مدار توسط تیغه‌های بسته F4 قطع می‌شود و در حالتی قرار می‌گیرند که لامپ سیگنال H3 روشن شده و اضافه‌بار موتورنشان داده می‌شود.

مدار قدرت را در شکل ۱-۴۰۱ مشاهده می کنید.

شکل ۱-۴۰۲ مدار اتصال داده شده و وسایل به کار رفته در مدار رانشان می‌دهد.

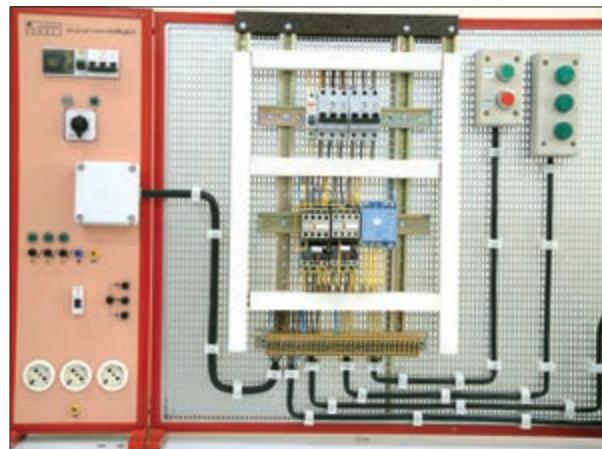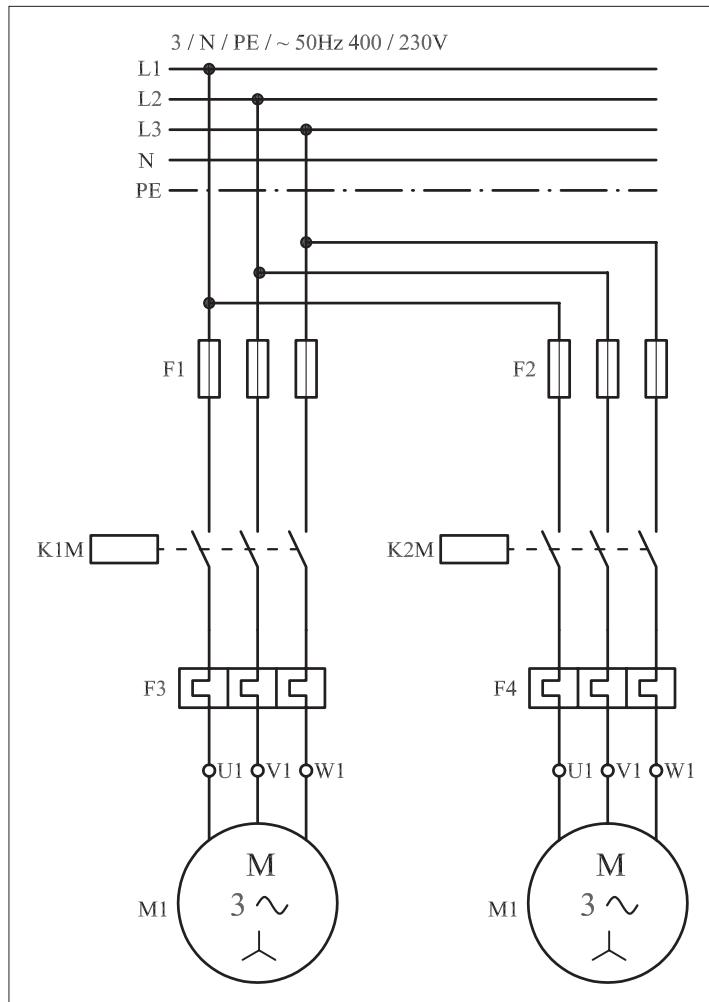

شکل ۱-۴۰۲

شکل ۱-۴۰۱


## ۱-۵۳-۲ - مراحل اجرای کار

نقشهٔ مدار فرمان و قدرت راه اندازی دو موتور سه فاز آسنکرون روتور فرسی

به صورت یکی پس از دیگری با تایمر شکل ۱-۴۰۳ را تکمیل کنید.

وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۳۹۸ روی تابلو نصب کنید.


مدار موردنظر را به صورت نقشهٔ خارجی روی تابلو اتصال دهید.

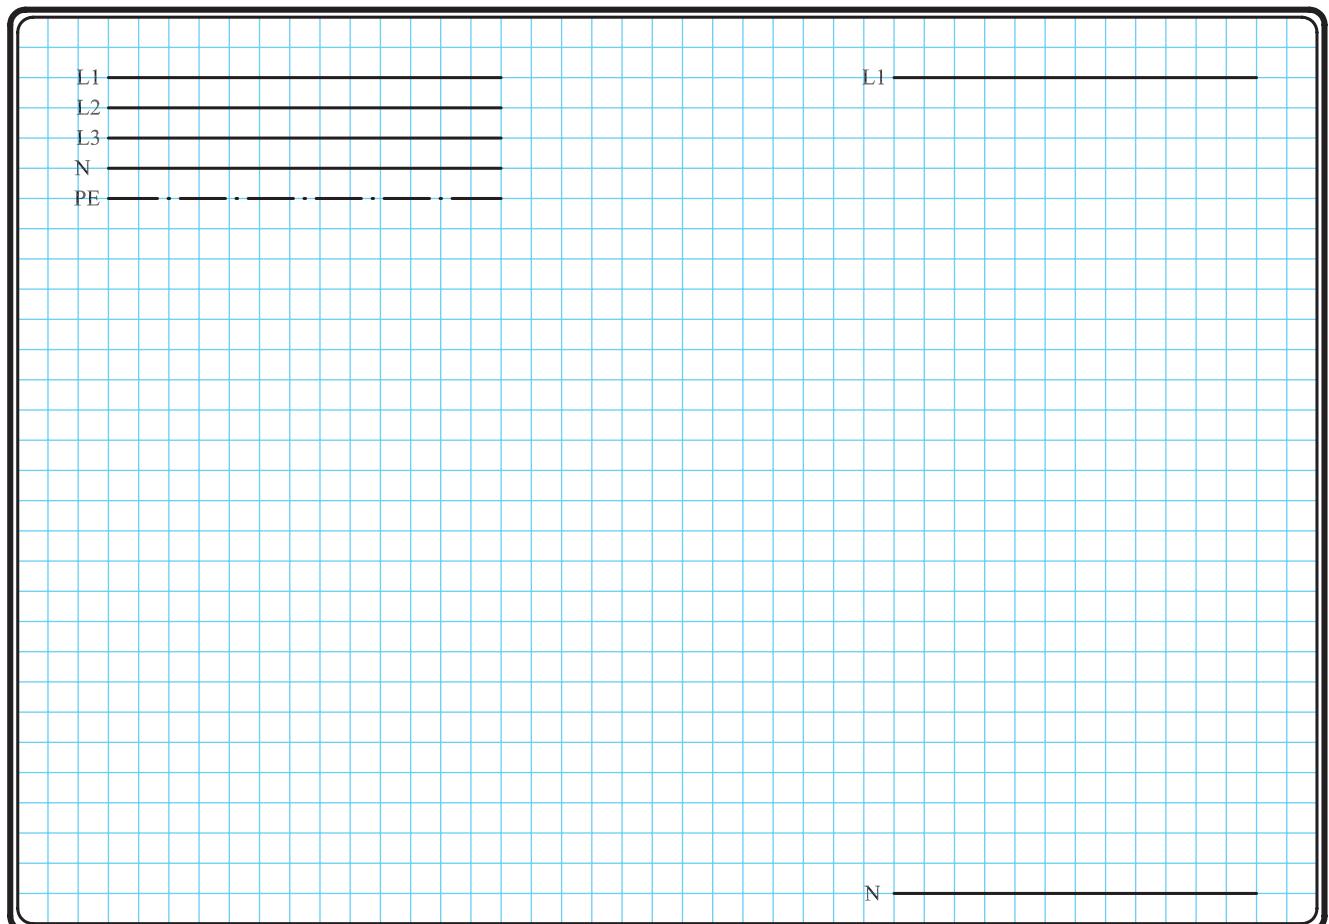

شکل ۱-۴۰۳

### ۱-۵۳-۳ - خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کنتاکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فرا گرفته‌اید تعیین کنید.

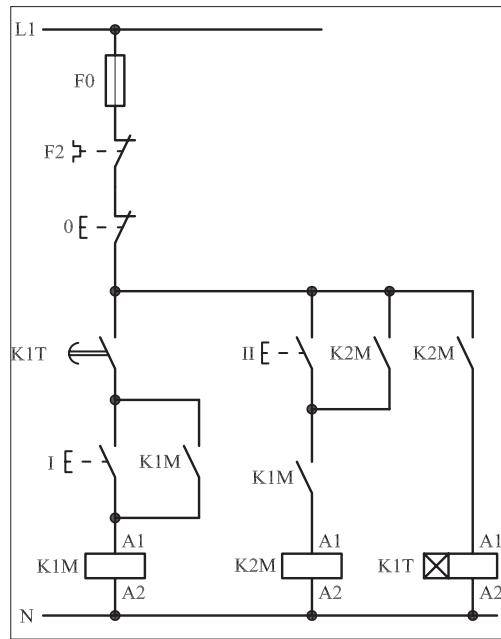

شکل (a) ۱-۴۰۴

پاسخ قسمت II - شکل (a)

#### مدار قدرت

مدار فرمان	مدار قدرت
تیغه‌های بی‌متال بازبسته ۹۶ - ۷۲	کنتاکتور فیوز ۹۵ - ۱

۲- در صورت مشاهده عیوب در مدار ، ابتدا عیوب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:


۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		

۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ( ۱-۴۰۴ )

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

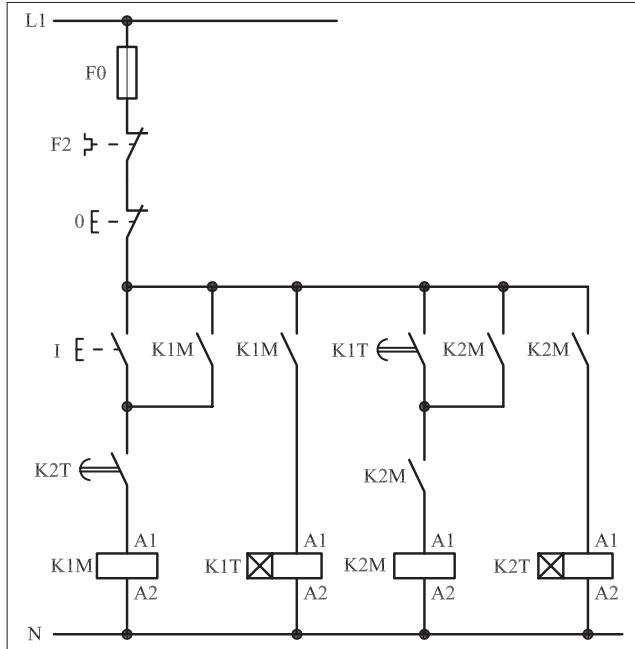


شکل (b) ۱-۴۰۴

پاسخ قسمت II - شکل (b)


۵- نقشهٔ مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ مونتاژ

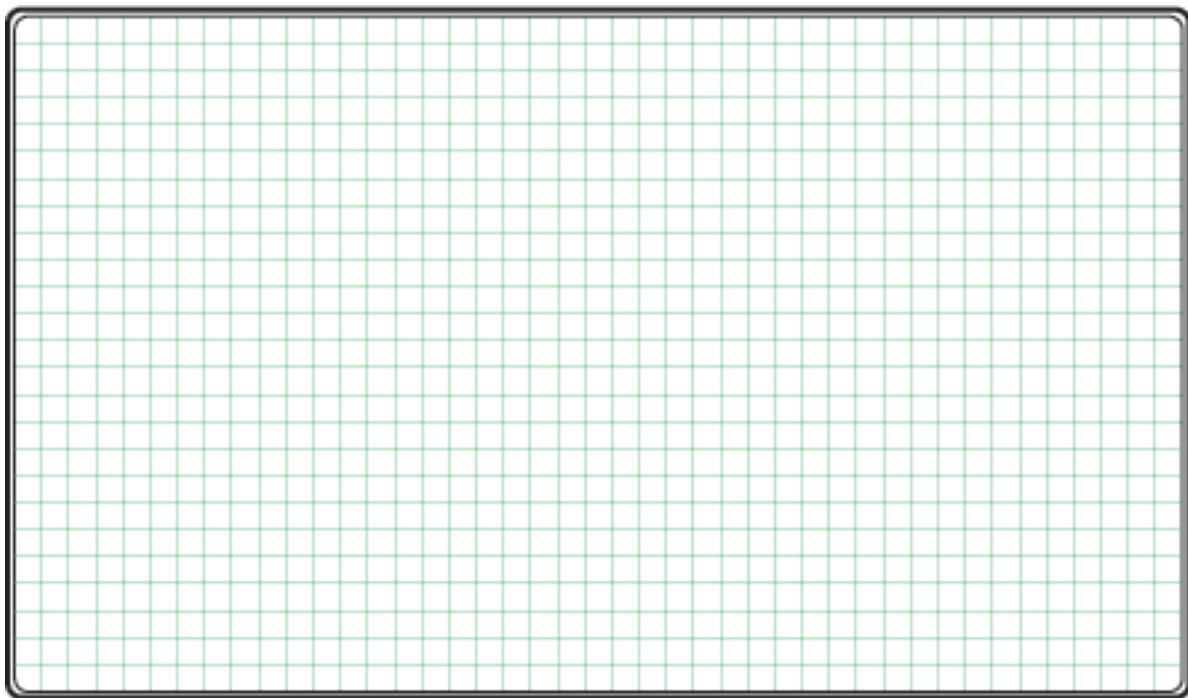

۶- نقشهٔ خارجی کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ خارجی

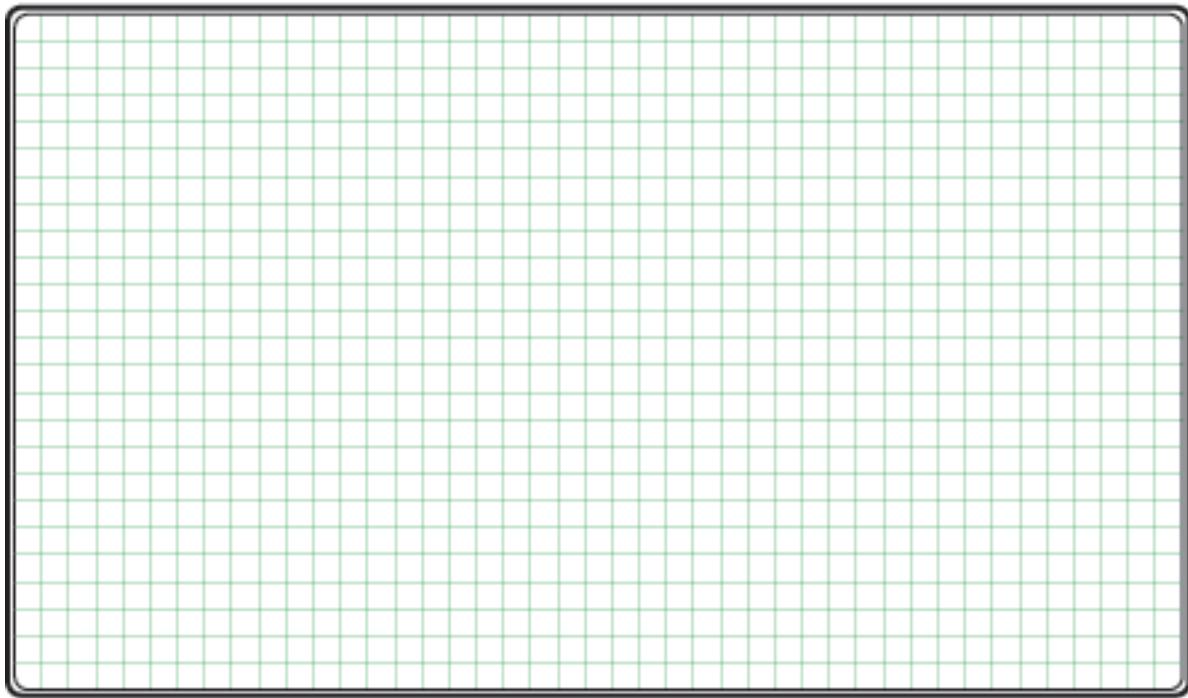


● برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۴۰۵-۱:


I- شماره مسیرها و کنتاکت های هر نقشه را مشخص کنید.

## II—اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن


تحقیق کنید۔

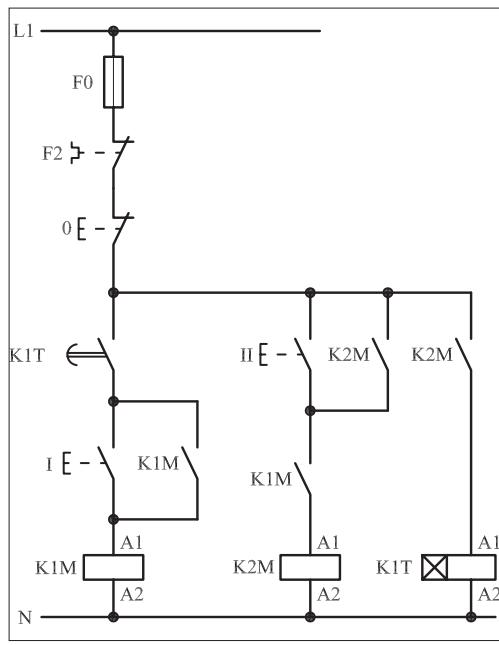


شکل (a)

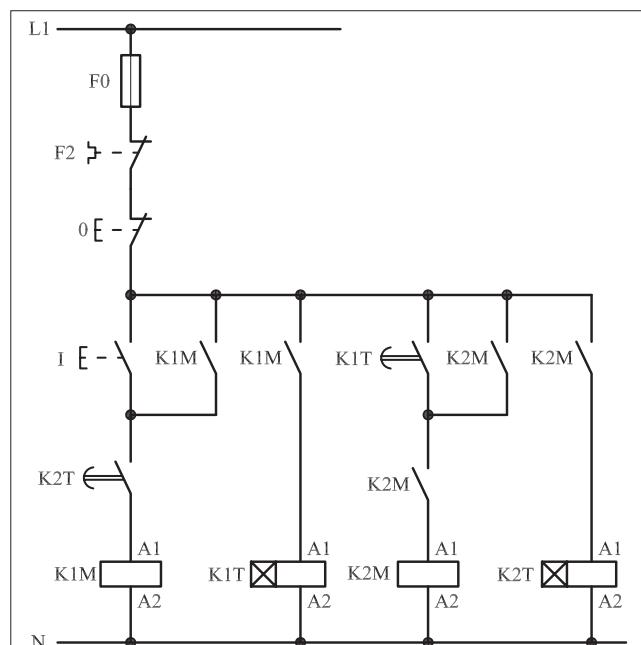

١-٤٠٥) b) شکل

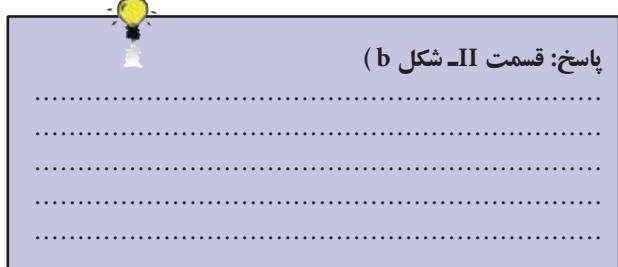

پاسخ: قسمت II۔ شکل b)

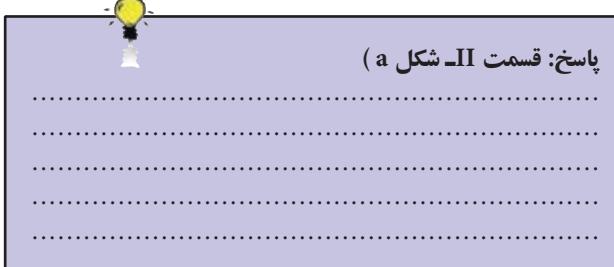

پاسخ: قسمت II۔ شکل (a)

ساعات آموزشی		
نظری	عملی	جمع

## ۱۵۴- کار عملی (۲۱)



**هدف:** راه اندازی سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت یکی به جای دیگری (دستی) در جدول زیر استفاده کنید.

**وسایل و تجهیزات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.


تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۳ عدد	M1 M2 M3	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	
۱ عدد	K1M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۳ عدد	F1 F2 F3	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۳ عدد	F4 F5 F6	بی متال	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۳ عدد	I II III	شستی استارت	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.


## ۱-۵۴-۱- شرح مدار(قسمت اول)

اگر بخواهیم مداری داشته باشیم که سه موتور را بدین صورت راه اندازی کنیم که با روشن شدن موتور M2، موتور M1 خاموش شود و به همین ترتیب با روشن شدن موتور M3، موتور 2 از مدار خارج شود، مداری مطابق شکل های ۱-۴۰۶ و ۱-۴۰۷ را می توان روی تابلو اتصال داد.


با زدن استارت I جریان از طریق تیغه بسته کنتاکتور K2M به بوبین کنتاکتور K1M می رسد و تیغه خود نگهدار K1M که موازی با استارت I قرار دارد بسته شده و موتور M1 شروع به کار می کند. در مدار فرمان شکل ۱-۴۰۸ با وصل شستی استارت II جریان از طریق تیغه بسته K3M به بوبین کنتاکتور K2M می رسد و در این لحظه دو عمل به صورت همزمان انجام می شود. نخست این که تیغه بسته K2M که در مسیر بوبین کنتاکتور K1M قرار دارد باز شده و مسیر جریان کنتاکتور K1M را قطع کرده و موتور M1 خاموش می شود. سپس تیغه خود نگهدارنده K2M که موازی با استارت II قرار دارد بسته شده و باعث می شود تا کنتاکتور به صورت پایدار در مدار باقی بماند و موتور M2 شروع به کار کند.

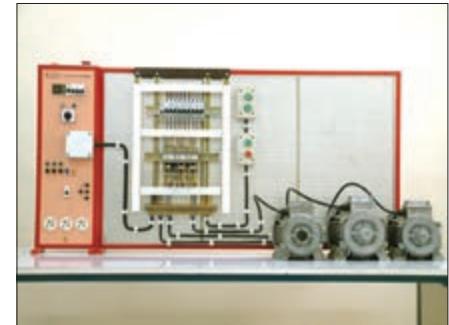

شکل ۱-۴۰۶

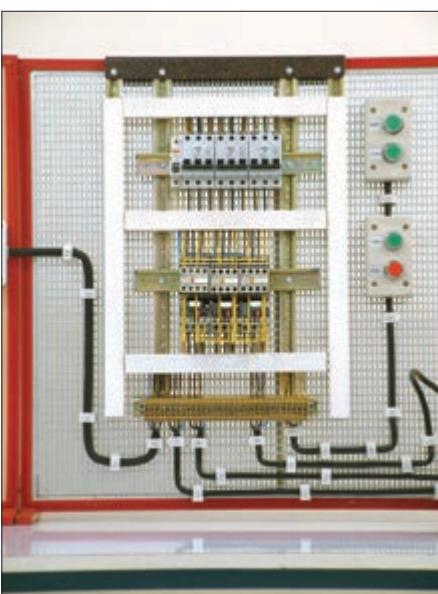


شکل ۱-۴۰۷

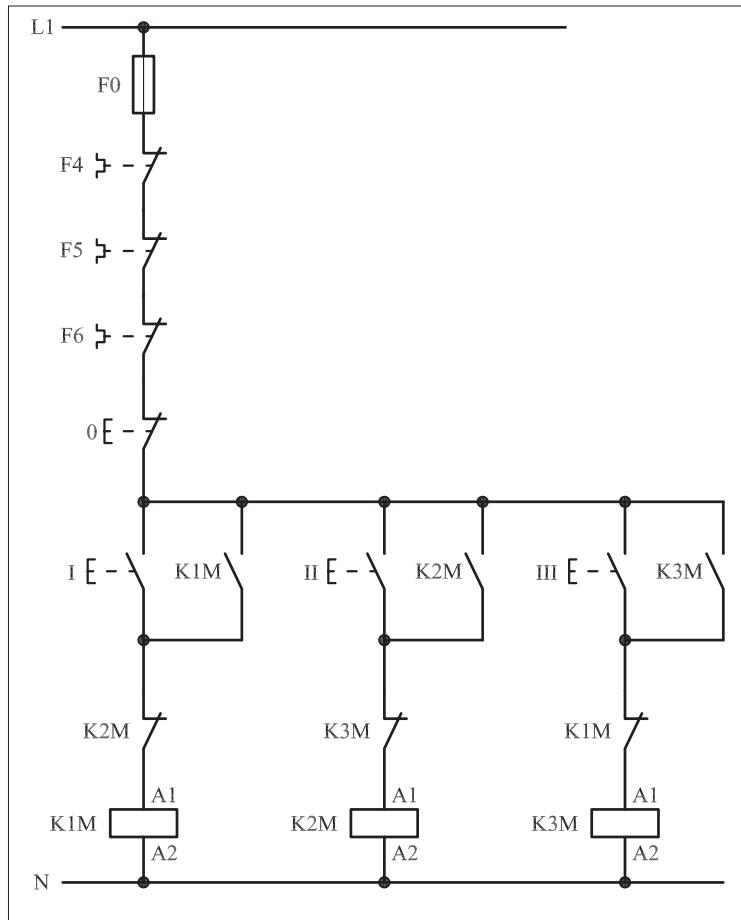

شکل ۱-۴۰۸

به همین ترتیب با زدن شستی استارت III دو عمل اتفاق می‌افتد: نخست تیغهٔ بسته K3M که در مسیر کنتاکتور K2M قرار دارد باز شده و سبب خاموش شدن موتور M2 می‌شود. سپس تیغهٔ خود نگهدارندهٔ K3M که به صورت موازی با استارت III است بسته شده و جریان را به بوبین کنتاکتور K3M می‌رساند و موتور M3 شروع به کار می‌کند.


حال اگر مجدداً شستی استارت I زده شود موتور M3 خاموش می‌شود و موتور M1 در مدار قرار می‌گیرد و در واقع چرخهٔ می‌تواند از اول تکرار شود ولی اگر شستی II زده شود موتور M2 روشن نمی‌شود و به همین ترتیب اگر موتور M2 روشن باشد با زدن شستی I موتور M1 روشن نمی‌شود. نقشهٔ مدار قدرت مدار یکی به جای دیگری مشابه مدار یکی پس از دیگری می‌باشد که در شکل ۱-۴۰۹ نشان داده شده است.

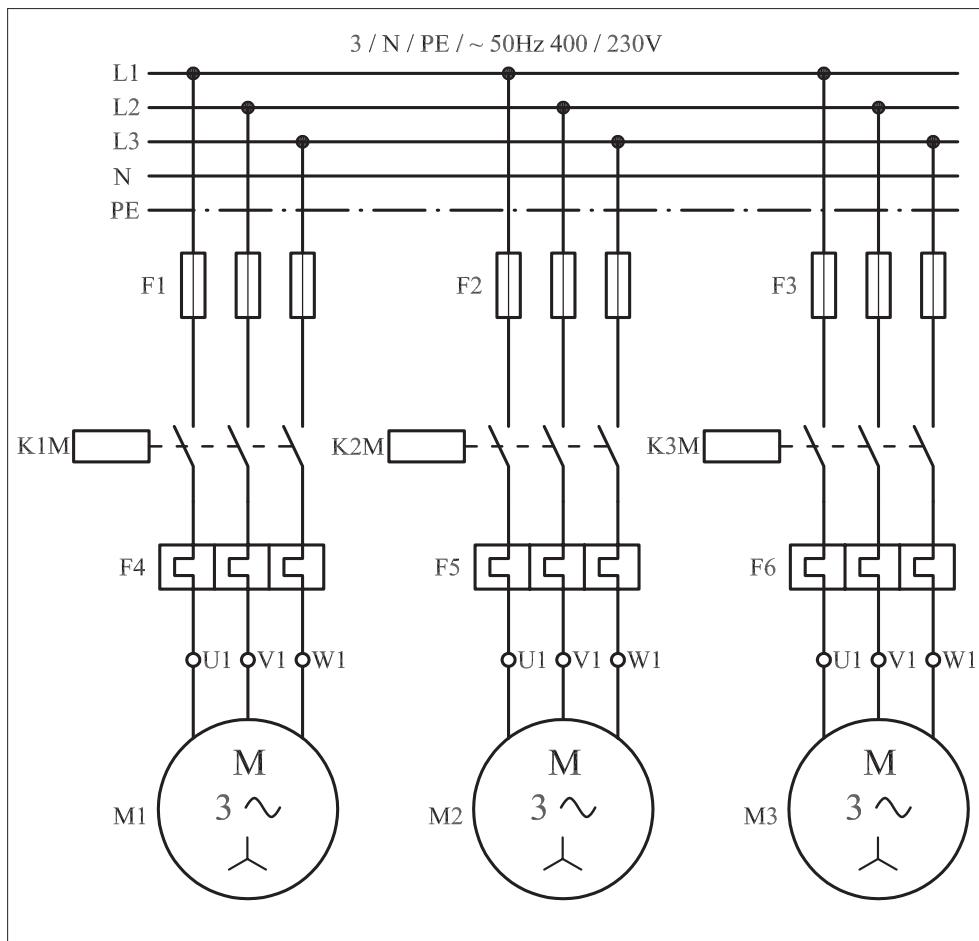

شکل ۱-۴۰۹

## ۲-۵۴-۱- شرح مدار (قسمت دوم)

برای افزایش تعداد محلهای فرمان در این مدار نیز باید تعداد شستهای استپ و استارت را به دو شسته افزایش داد و مدار فرمانی را مطابق شکل (۱-۴۱۰) رسم کرد. همانطوری که از شکل مشخص است با فشار دادن بر شستهای کنتاکتور K1M، شستهای کنتاکتور K2M و در نهایت با فشار شستهای کنتاکتور K3M در مدار قرار خواهد گرفت. و در صورتی که بخواهیم مدار را خاموش کنیم کافی است با فشار بر یکی از شستهای ۰۱ یا ۰۲ مدار را قطع کنیم. از آنجایی که با اضافه شدن شستهای در منطق کاری مدار تغییری حاصل نمی‌شود لذا به همان توضیحات ارائه شده در قسمت اول اکتفا شده است.

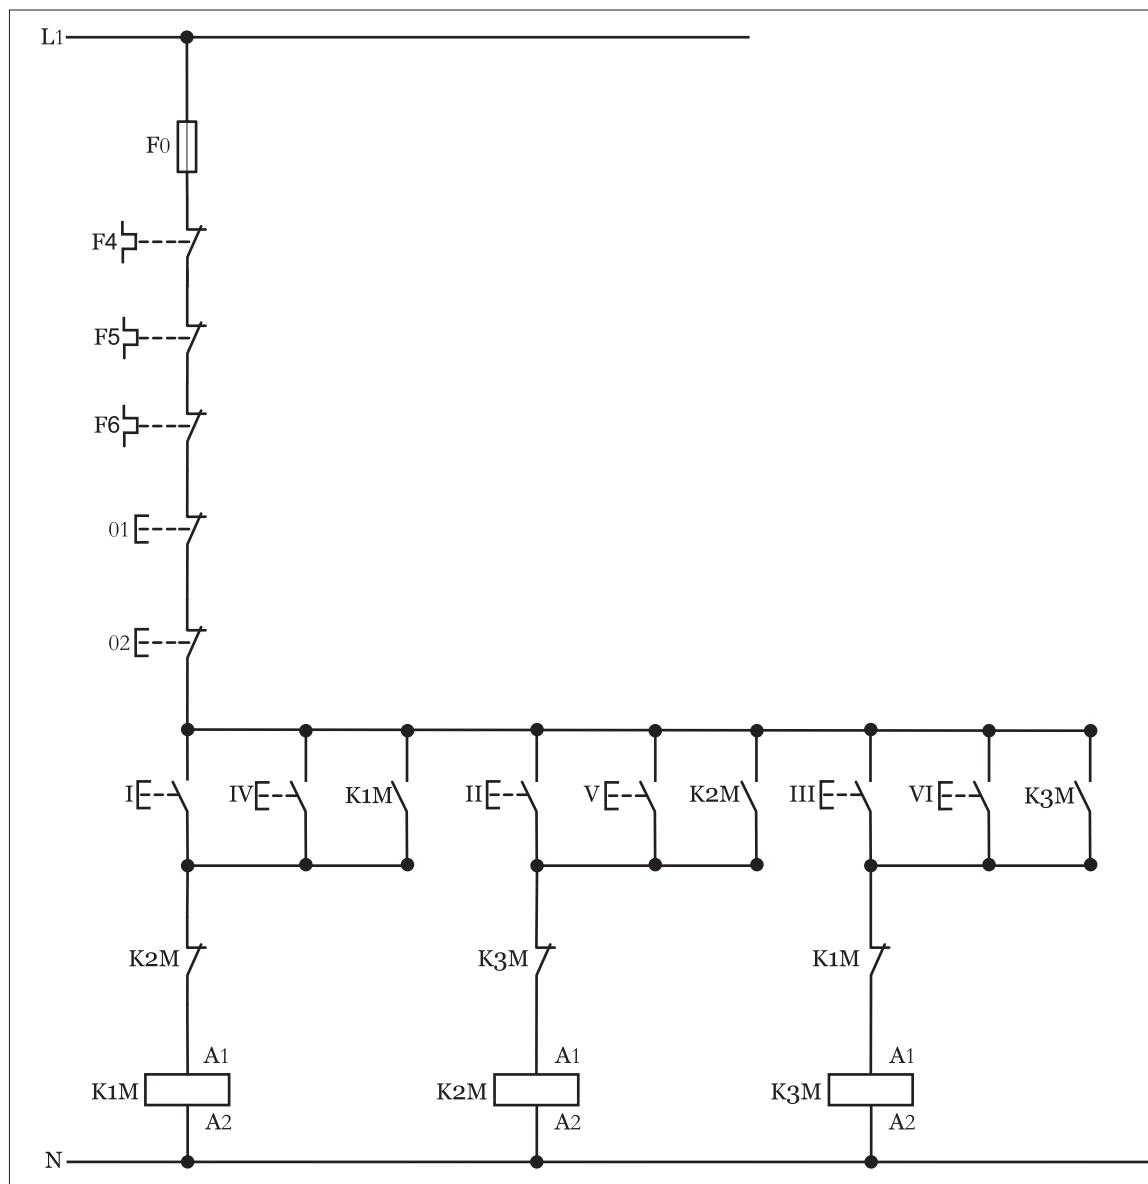


شکل ۱-۴۱۰

### توضیح:



با توجه به عنوان مدار مورد نظر که "مدار یکی پس از دیگری از دو نقطه" است و بر اساس تعبیری دیگر که هر موتور را به صورت جداگانه و با شرط حفاظت کامل تر و ایجاد محدودیت در شروع به کار مدار که حتماً باید باشد مدار فرمان مورد نظر را به صورت شکل (۱-۴۱) نیز می‌توان رسم کرد.

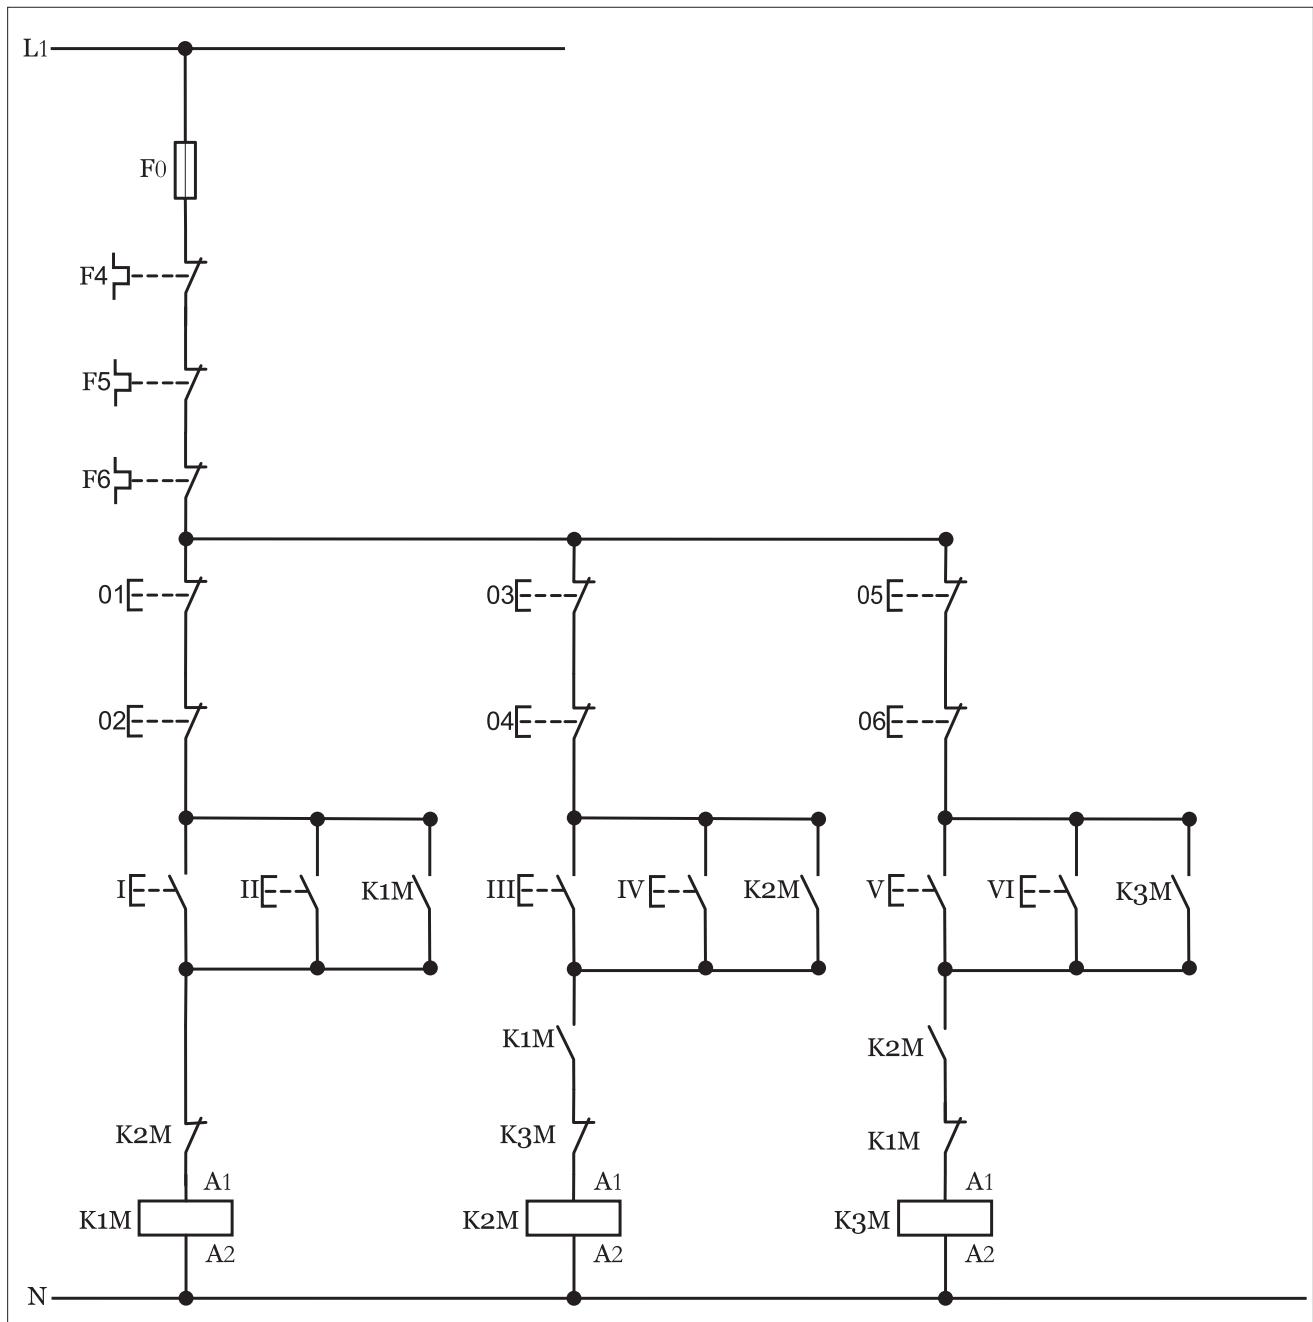

شکل ۱-۴۱


### ۳-۵۴-۱-مراحل اجرای کار

نقشهٔ مدار فرمان و قدرت راه اندازی سه موتور سه فاز آسنکرون روتور فرسی

به صورت یکی به جای دیگری شکل ۱-۴۱۲ را تکمیل کنید.

وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۴۰۶ روی تابلو نصب کنید.


مدار موردنظر را به صورت نقشهٔ خارجی روی تابلو اتصال دهید.

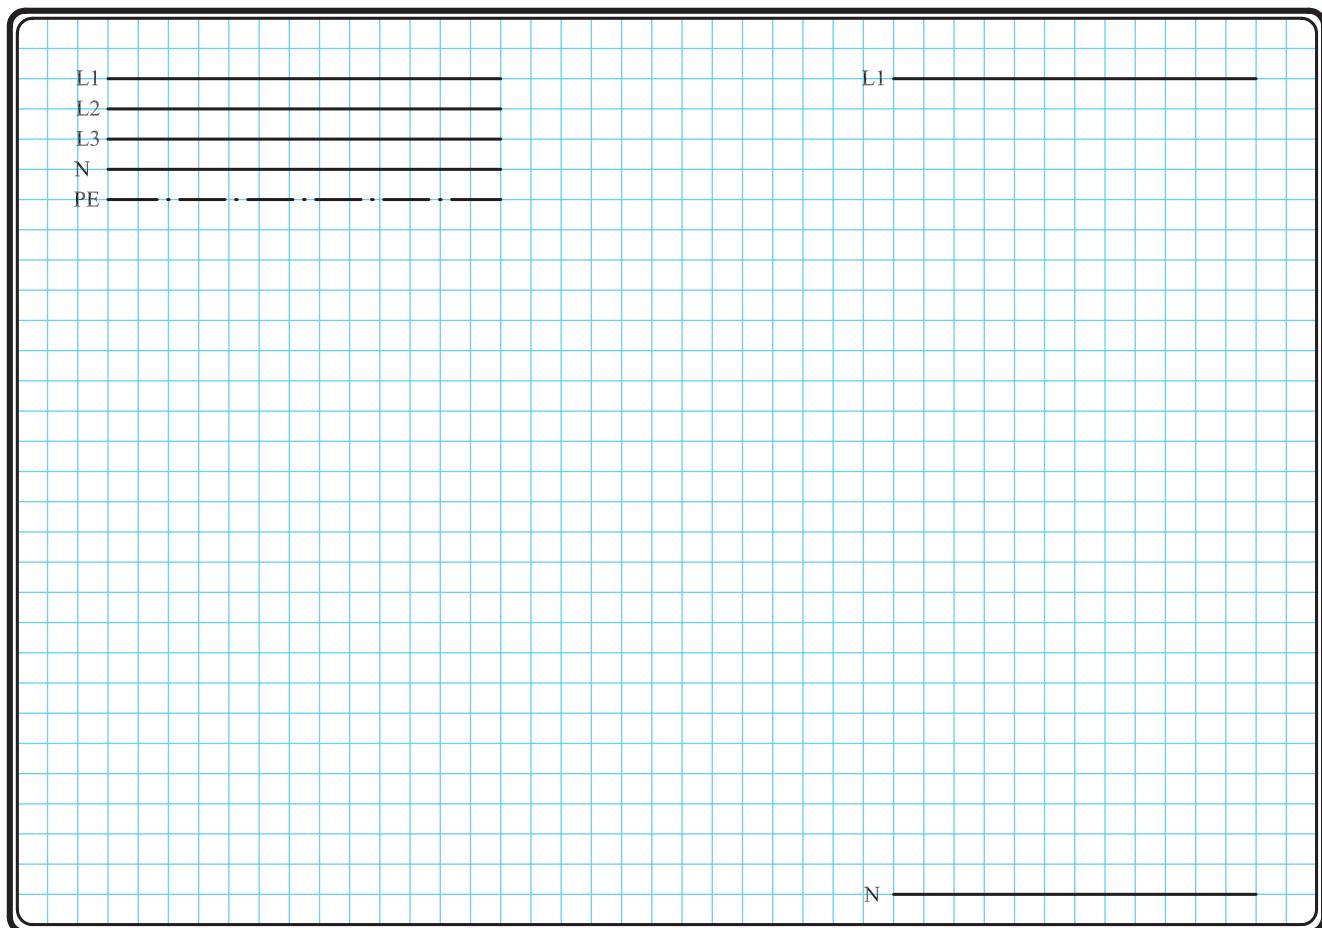

شکل ۱-۴۱۲

#### ۴-۵۴-۱- خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کنتاکت‌های موجود در نقشه را ب اساس اصولی که فرا گرفته‌اید تعیین کنید.

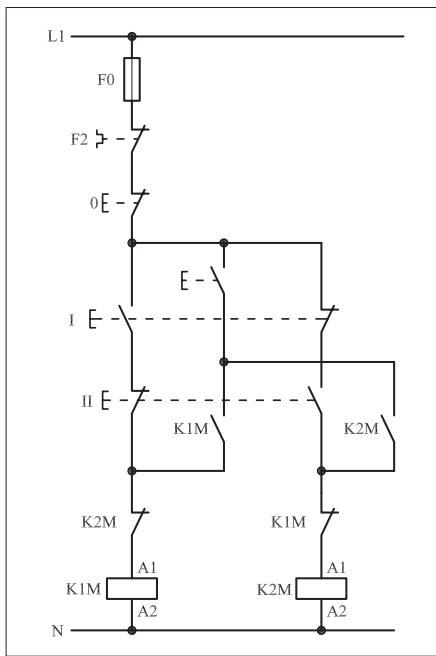

شکل ۴-۱۳(a)

پاسخ قسمت II - شکل (a)

#### ۴-۵۴-۱- خودآزمایی عملی

۲- در صورت مشاهده عیب در مدار، ابتدا عیب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

مدار قدرت	مدار فرمان
تیغهای بی‌متال 	فیوز 

.....  
.....  
.....  
.....

علت:


۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		

۴- برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۴-۱۳) ب اساس اصول کارهای مدار را مشخص کنید.

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

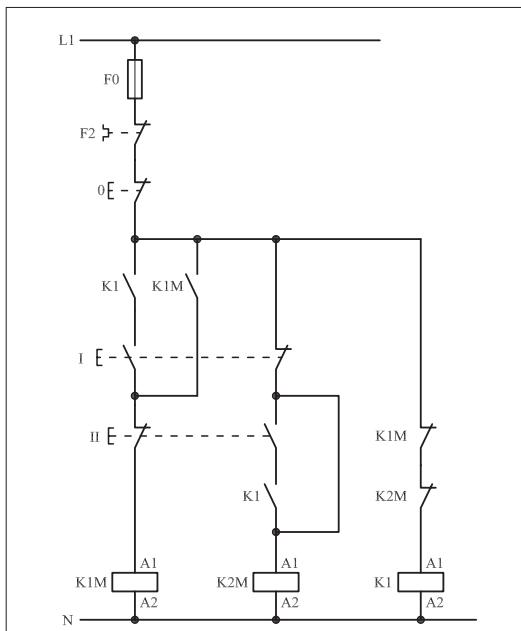


شکل ۴-۱۳(b)

پاسخ قسمت II - شکل (b)


۵- نقشهٔ مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ مونتاژ

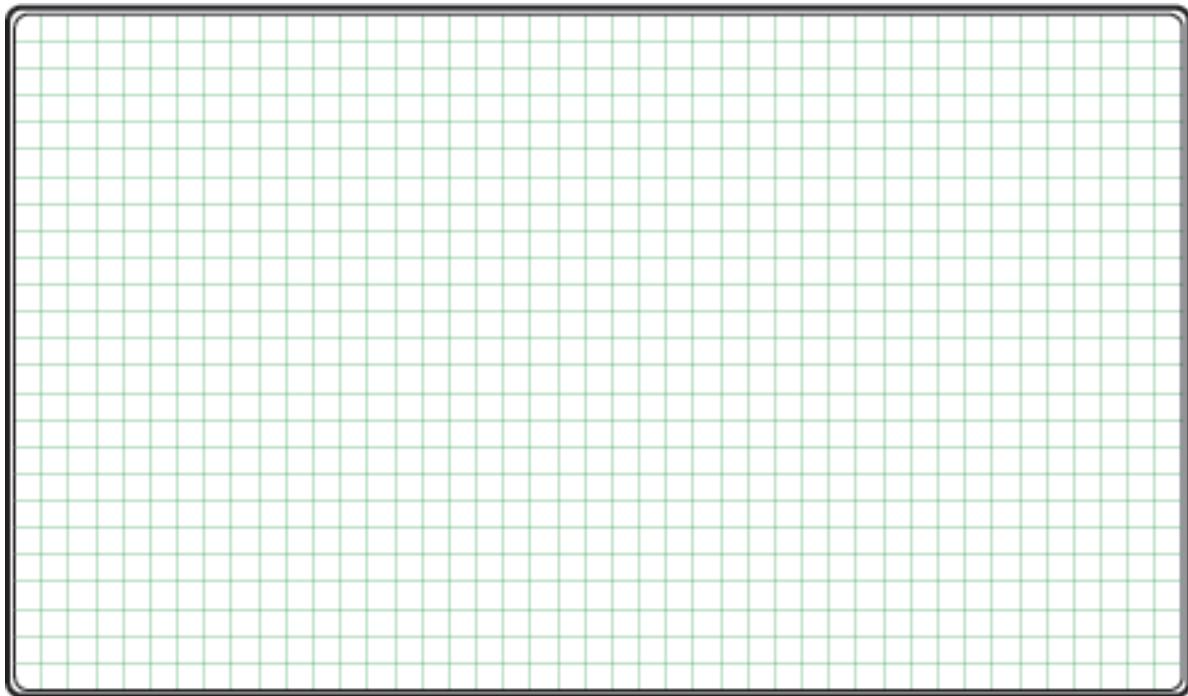

۶- نقشهٔ خارجی کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ خارجی

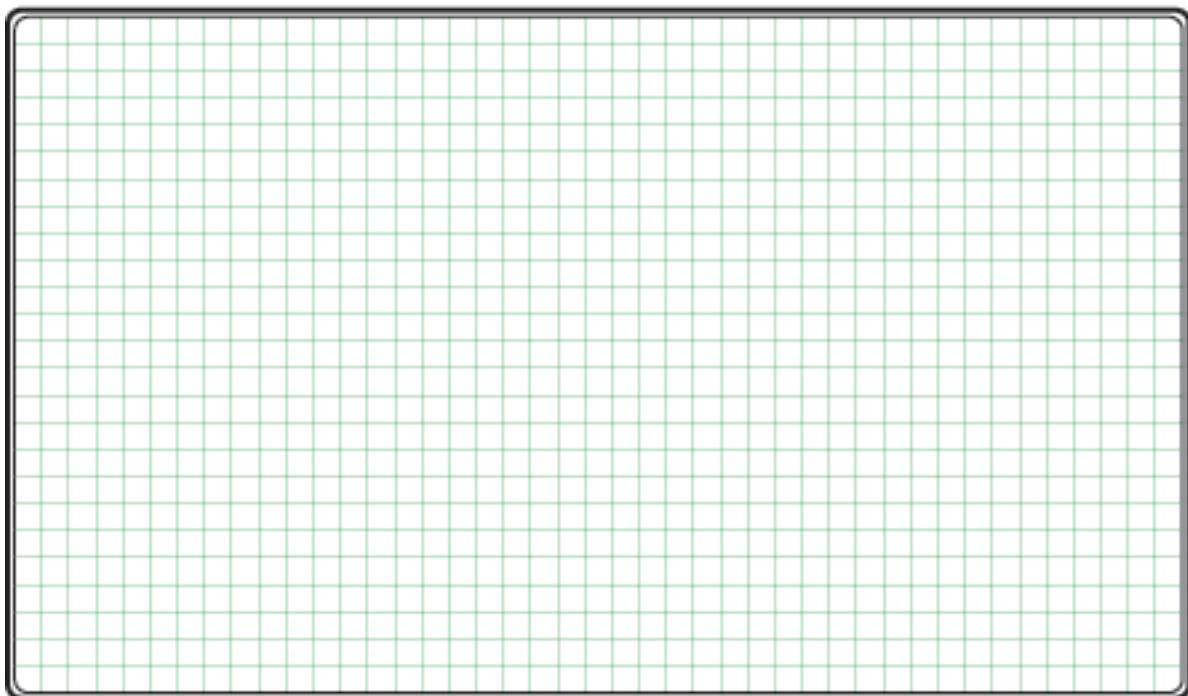



### ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

# ۱۵۵- کار عملی (۲۲)



**هدف:** راه اندازی دو موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت یکی به جای دیگری اتوماتیک

**وسایل و تجهیزات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.


تصویر وسیله	نام وسیله	حروف مشخصه	تعداد
	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	M1 M2	۲ عدد
	کنتاکتور	K1M K2M	۲ عدد
	فیوز مینیاتوری تک فاز	F0	۱ عدد
	فیوز مینیاتوری سه فاز	F1 F2	۲ عدد
	بی‌متال	F4 F5	۲ عدد
	شستی استپ	0	۱ عدد
	شستی استارت	I	۱ عدد
	تایمر	K1T	۱ عدد
	لامپ سیگنال	H1 H2 H3	۳ عدد

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.


## ۱-۵۵-۱- شرح مدار

برای اینکه مدار یکی پس از دیگری را به صورت اتوماتیک (تابع زمان) داشته باشیم لازم است تا از تایمر برای صادر شدن فرمان شروع به کار کنتاکتور مرحله بعد استفاده کنیم. در اینجا به بررسی مداری با دو موتور که به صورت یکی به جای دیگری اتوماتیک کار می کند را مورد بررسی قرار می دهیم و شکل (۱-۴۱۴) تصویر مدار قدرت مورد نیاز را نشان می دهد.

همان طوری که در مدار فرمان شکل (۱-۴۱۵) مشاهده می شود با زدن استارت جریان به بوبین کنتاکتور و تایمر رسیده و به طور هم زمان با در مدار قرار گرفتن موتور تایمر نیز شروع زمان سنجی می کند این کار تا به اتمام رسیدن زمان تنظیمی ادامه دارد و در لحظه خاتمه زمان تیغه باز تایمر مسیر بوبین کنتاکتور را وصل نموده و موتور نیز در مدار قرار خواهد گرفت. در این صورت تیغه بسته که در مسیر بوبین کنتاکتور قرار دارد باز شده و در نتیجه موتور و تایmer خاموش می شوند. این شرایط تا زمانی که توسط شستی استپ (۰۱) مدار خاموش نشود در مدار باقی خواهد ماند.

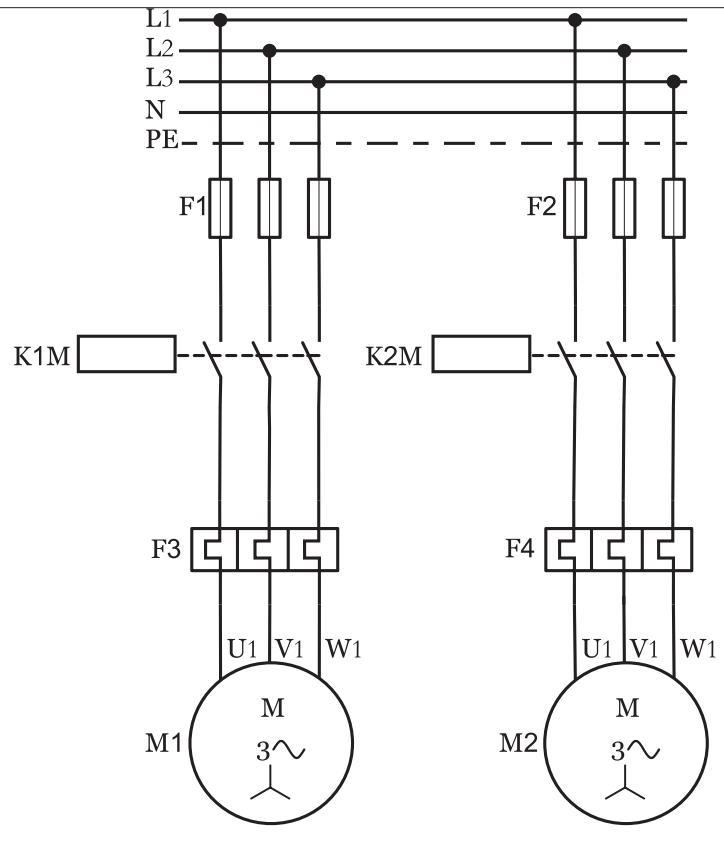

شکل ۱-۴۱۴

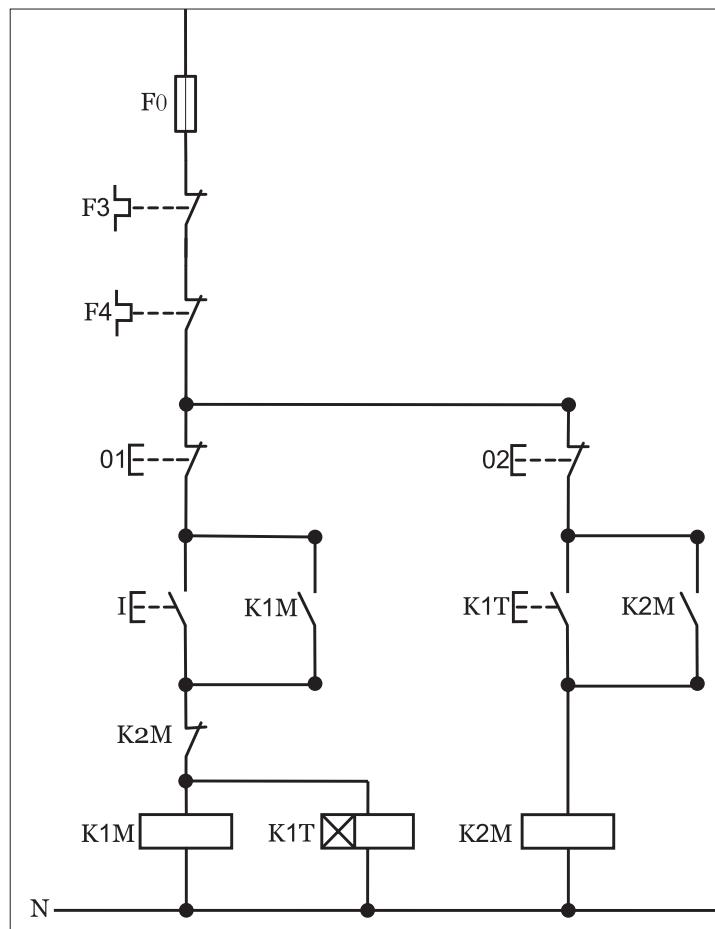


شکل ۱-۴۱۵

## ۲-۱-۵۵-مراحل اجرای کار

نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور فسی به صورت چپ گرد-راست گرد حفاظت شده با استفاده از شستی های استپ استارت دوبل از دو محل فرمان شکل ۱-۴۱۶ را تکمیل کنید.

وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۴۰۶ روی تابلو نصب کنید.  
مدار موردنظر را به صورت نقشه خارجی روی تابلو اتصال دهید.

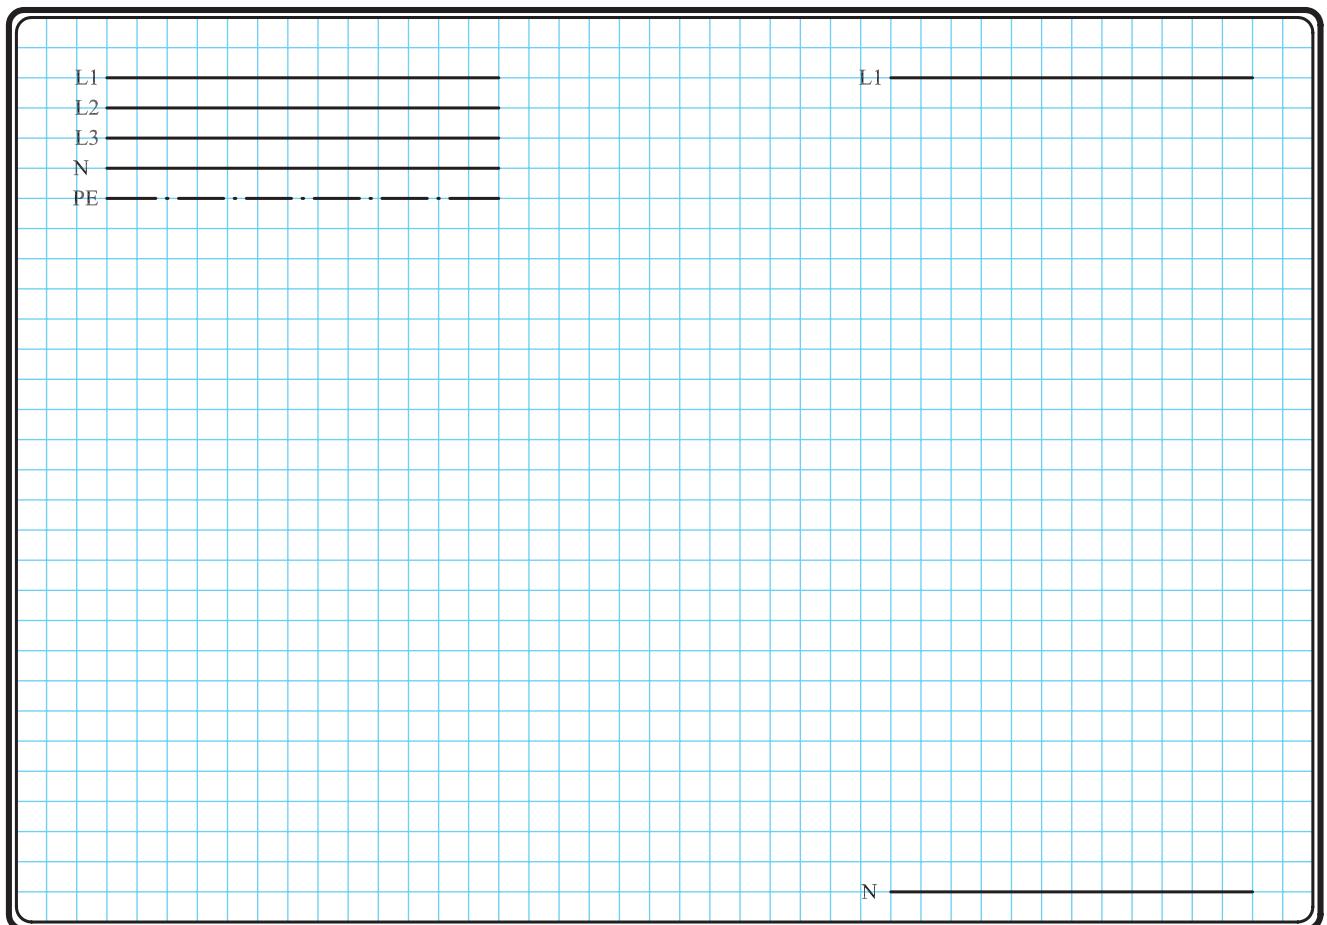


شکل ۱-۴۱۶

● برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۱-۴۱۷:


I - شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II - اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن



تحقیق کنید.

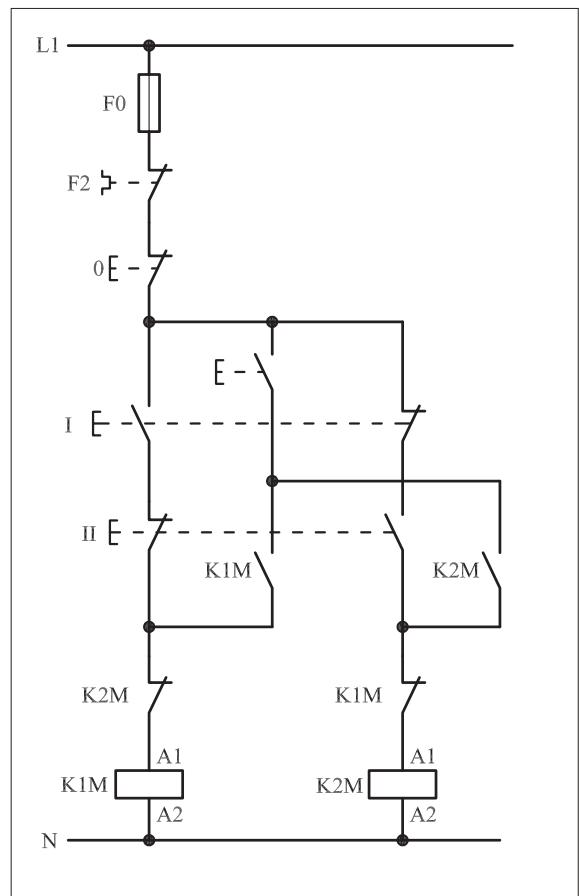


شکل ۱-۴۱۷ (a)

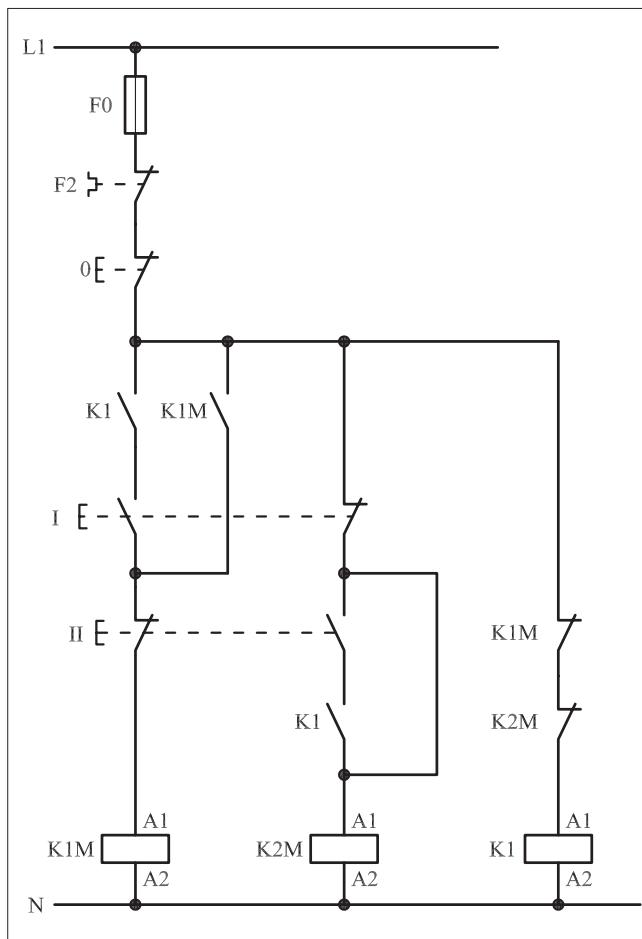


شکل ۱-۴۱۷ (b)

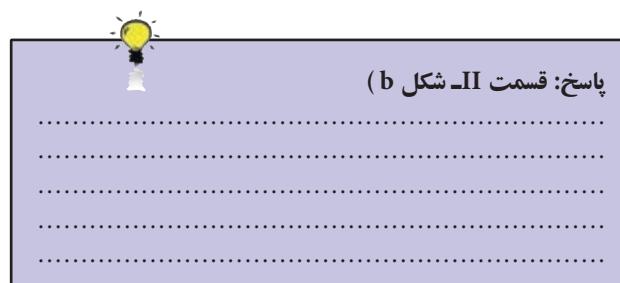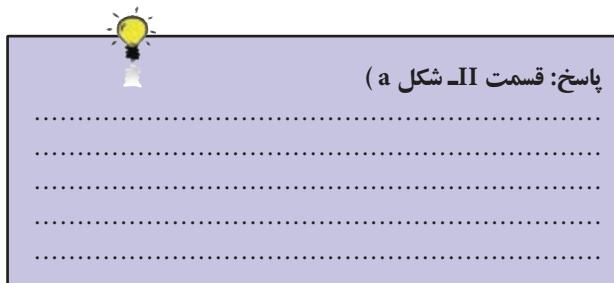

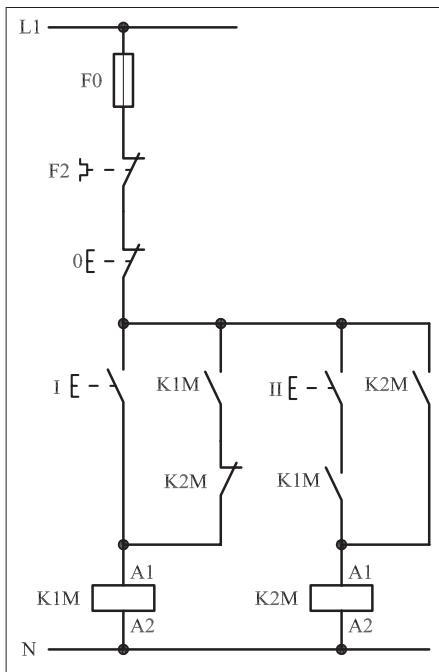

شکل a - ۱\_۴۱۸

پاسخ قسمت II - شکل (a)

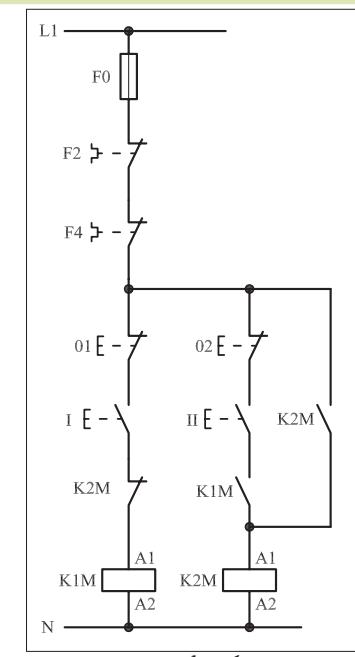

شکل b - ۱\_۴۱۸

پاسخ قسمت II - شکل (b)

### ۳-۵۵-۱ - خودآزمایی عملی ۱-شماره

مسیرهای جریان و شماره کنتاکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فراگرفته‌اید تعیین کنید.

مدار قدرت	مدار فرمان
بی متال 	کنتاکتور تیغه‌های سسته باز 

۲- در صورت مشاهده عیب در مدار، ابتدا عیب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در

جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		


۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۴۱۸) از مسیرهای کنتاکت‌ها و کنکات‌های هر نقشه را مشخص کنید.

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.


۵- نقشهٔ مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ مونتاژ

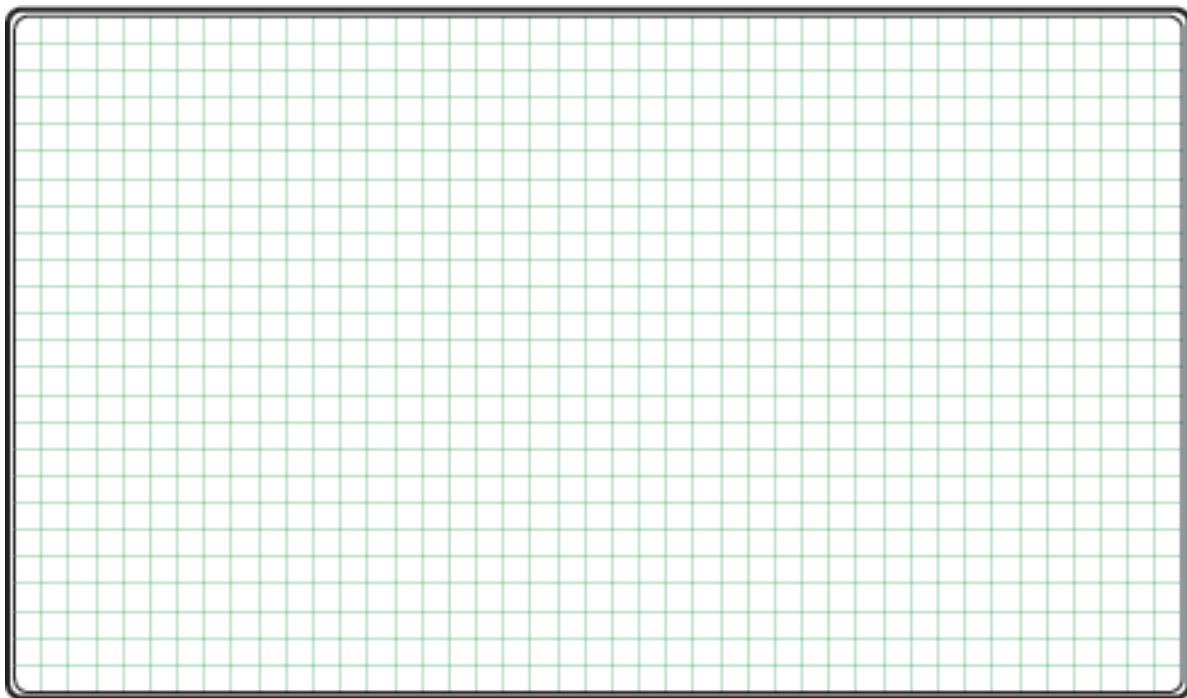

۶- نقشهٔ خارجی کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ خارجی

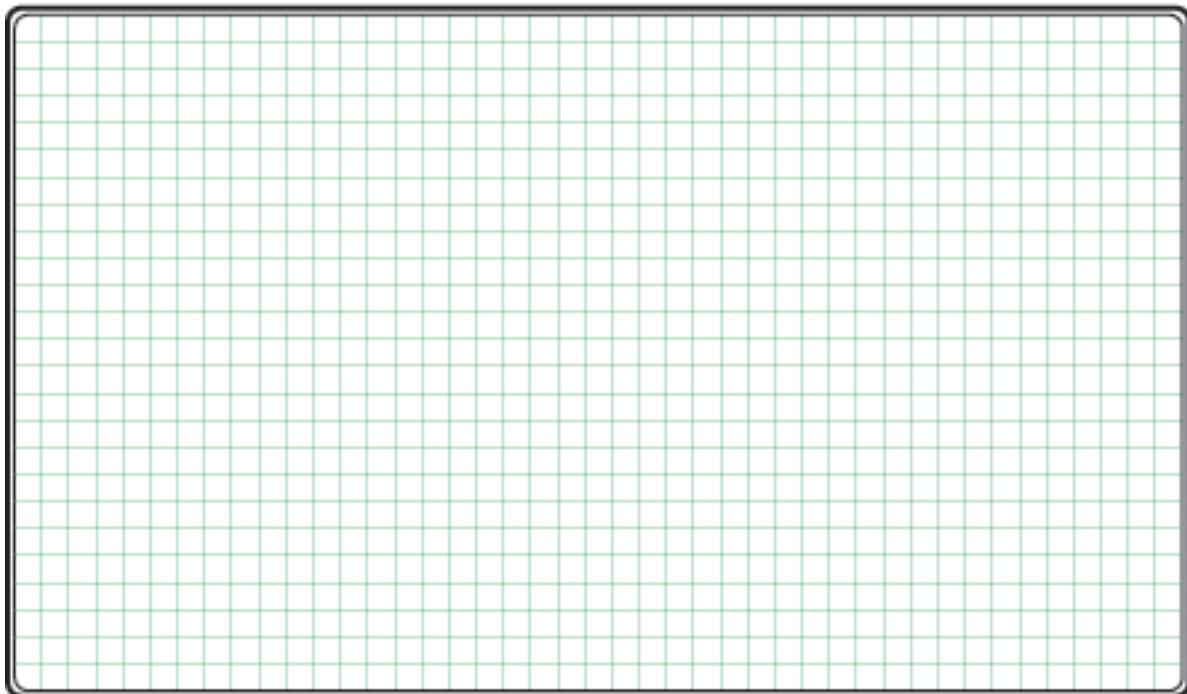

### ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

## ۵۶-۱ کار عملی (۲۳)




**هدف:** راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت چپ گرد - راست گرد با توقف

**وسایل و بجهزات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.


تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۳ عدد	M1 M2 M3	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	
۲ عدد	K1M K2M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	F2	بی متال	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۲ عدد	I II	شستی استارت	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.

## ۱-۵۶-۱- شرح مدار (قسمت اول)

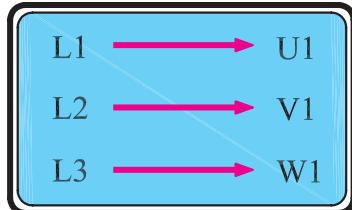

شکل ۱-۴۱۹

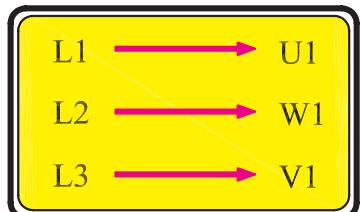

شکل ۱-۴۲۰

همان طوری که در مباحث گذشته نیز اشاره شد برای تغییر گردش موتورهای سه فازه می‌بایست جای دو فاز را عوض کرد.


طبق قرارداد اگر سر کلافهای موتور به صورت شکل ۱-۴۱۹ به شبکه سه فاز وصل شود جهت گردش موتور به راست است. موتور با این جهت گردش را راست گرد می‌نامند.

اگر سر کلافهای موتور به صورتی به سه فاز وصل شود که جای دو فاز مطابق شکل ۱-۴۲۰ باهم عوض شده باشد موتور را در حالت چپ گرد می‌گویند. این نکته در اتصال مدارهای کنتاکتوری نیز رعایت می‌شود.

شکل ۱-۴۲۰ مدار فرمان و قدرت موتور سه فاز در حالت چپ گرد – راست گرد با توقف از یک محل را که روی تابلو اتصال داده شده نشان می‌دهد. همان طوری که در شکل ۱-۴۲۱ مشاهده می‌شود اتصال این مدار به دو کنتاکتور نیاز دارد.



شکل ۱-۴۲۱

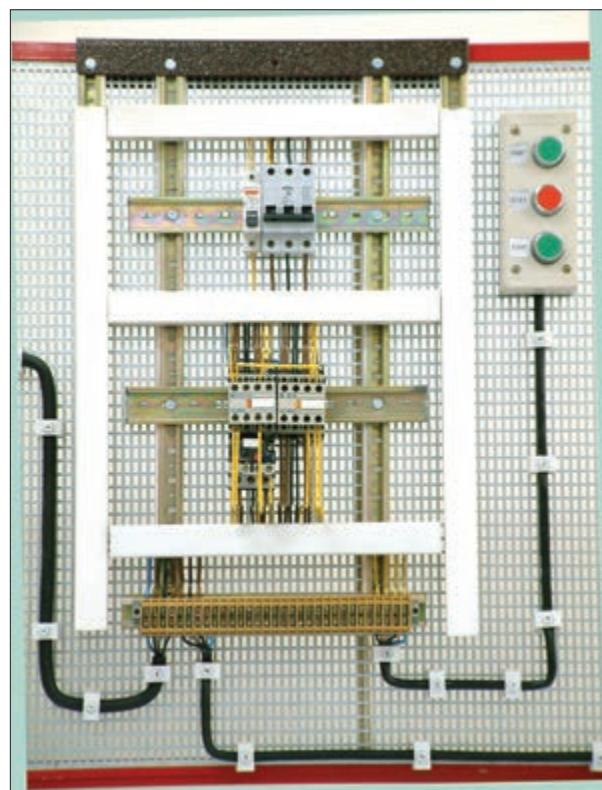


شکل ۱-۴۲۲

با بررسی مدار قدرت نشان داده شده در شکل ۱-۴۲۳ می‌توان دریافت که کنتاکتور K1M به عنوان کنتاکتور راست گرد و کنتاکتور K2M در نقش کنتاکتور چپ گرد در مدار استفاده شده است. زیرا با بسته شدن تیغه‌های کنتاکتور K1M جریان سه فاز L1، L2 و L3 به ترتیب به سرهای U1، V1 و W1 موتور می‌رسد. در این شرایط موتور در جهت راست گرد کار می‌کند.


هرگاه کنتاکتور K2M در مدار قرار گیرد جای دو فاز L1 و L3 به وسیله کنتاکتور K2M در مسیر U1 و W1 عوض می‌شود و در نتیجه موتور به صورت چپ گرد کار می‌کند.

نقشهٔ مدار فرمان ۱-۴۲۴ یک نوع شرایط کاری موتورهای سه فاز در حالت چپ گرد – راست گرد است. اصطلاحاً به این مدار «چپ گرد – راست گرد با توقف» می‌گویند.


نحوه عملکرد مدار به این شکل است که با فشار بر شستی I جریان از طریق تیغه بسته K2M به بوبین کنتاکتور K1M می‌رسد و پس از مغناطیس شدن هسته تیغه خود نگهدار K1M که به طور موازی با شستی I قرار دارد نیز بسته می‌شود و موتور سه فاز به صورت راست گرد شروع به کار می‌کند.

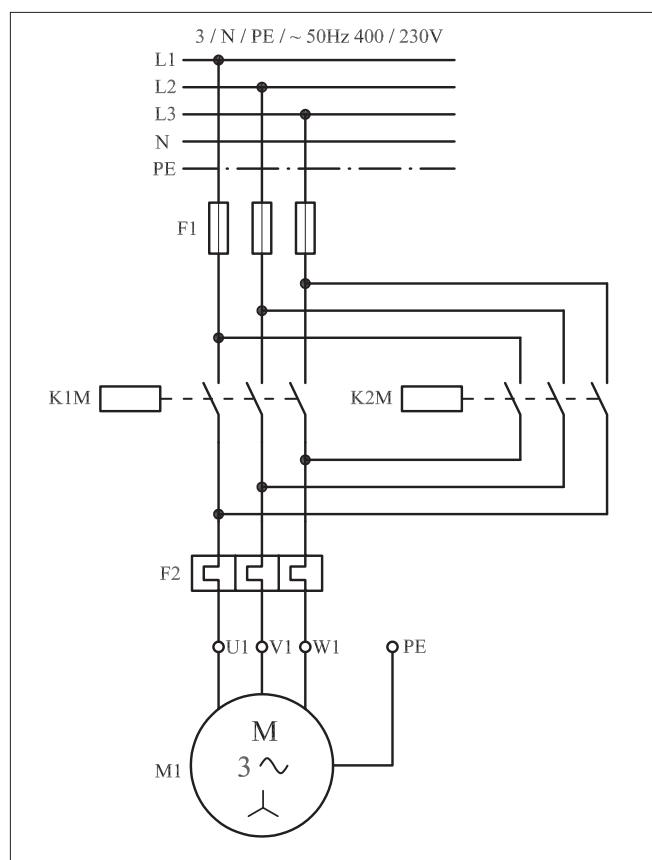

شکل ۱-۴۲۳

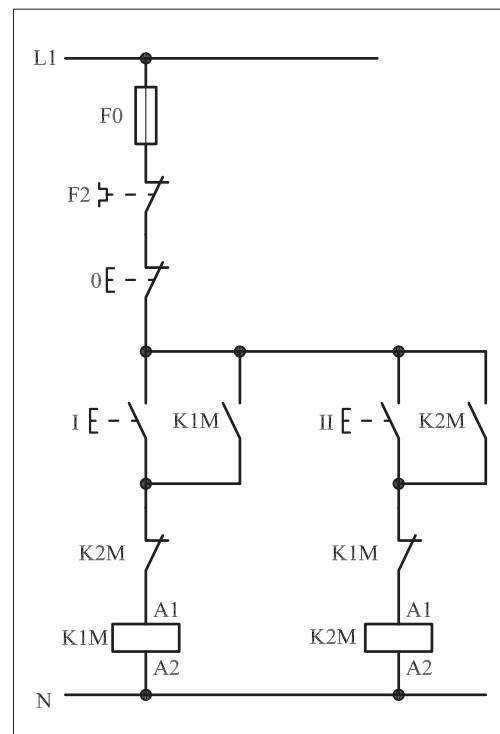

شکل ۱-۴۲۴

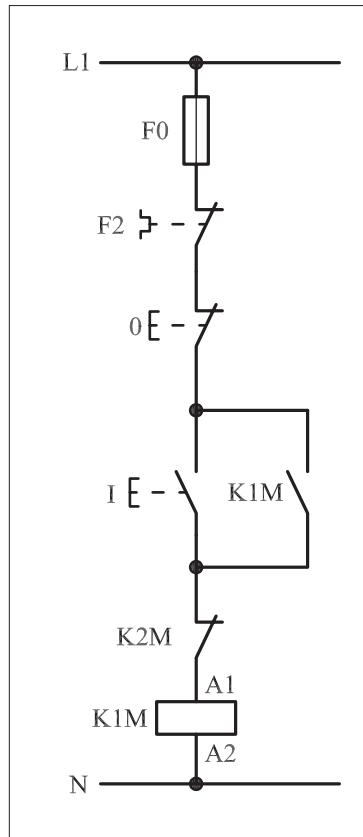

شکل ۱-۴۲۵

در حالت راست گرد چون کنتاکتور K1M وصل است تیغه بسته آن که در مسیر بویین کنتاکتور K2M قرار دارد باز است.


شکل ۱-۴۲۵ مسیر جریان کنتاکتور حالت راست گرد را نشان می‌دهد.

حال اگر برای تغییر جهت موتور، شستی II را فشار دهیم تغییر جهت مشاهده نمی‌شود زیرا برای چپ گرد کردن جهت گردش موتور جریان به بویین کنتاکتور K2M نمی‌رسد به همین جهت لازم است ابتدا توسط شستی استپ ۰ جریان مدار را قطع کنیم تا کنتاکتور K1M و موتور خاموش شود و تیغه بسته آن که در مسیر بویین K2M قرار دارد بسته شود و سپس شستی استارت II را وصل کنیم. در این شرایط جریان از طریق تیغه بسته K1M به بویین کنتاکتور K2M می‌رسد و پس از خودنگهدار شدن، به صورت پایدار در مدار قرار می‌گیرد و موتور نیز چپ گرد کار می‌کند. شکل ۱-۴۲۶ مسیر جریان حالت چپ گرد کنتاکتور را نشان می‌دهد.

تذکر:



چون روتور یک موتور سه فاز هیچ گاه نمی‌تواند در یک لحظه در دو جهت بچرخد، برای بالا بردن درجه حفاظت از موتور، همیشه تیغه‌های بسته دو کنتاکتور چپ گرد و راست گرد را به صورت مخالف در مسیر بویین کنتاکتور یکدیگر قرار می‌دهند.

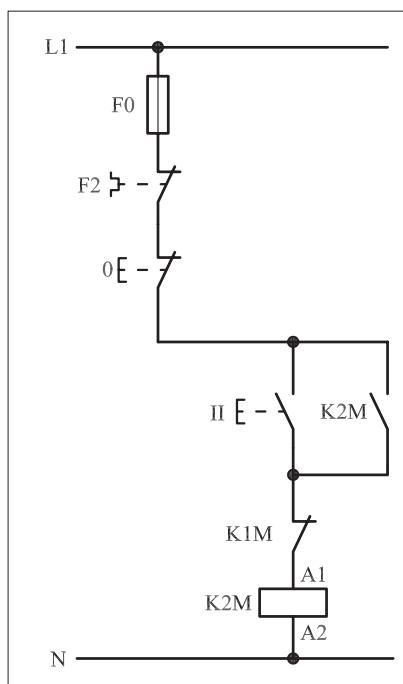

شکل ۱-۴۲۶


## ۱-۵۶-۲- شرح مدار (قسمت دوم)

برای افزایش تعداد محلهای فرمان مدار چپگرد - راستگرد کافیست همانند سایر مدارهای فرمان از دو نقطه از دو شستی استارت برای وصل و از دو شستی استپ برای قطع مدار استفاده کنیم.


همانگونه که در مدار فرمان نشان داده شده شکل (۱-۴۲۷) مشاهده می‌کنید از شستی‌های I و III برای رساندن جریان به بیان کنتاکتور K1M و کار کرد موتور در حالت راستگرد استفاده شده است.

در صورت فشار دادن شستی‌های II و مسیر جریان رسانی بیان کنتاکتور K2M بسته شده و در نتیجه موتور در حالت چپگرد کار می‌کند. برای قطع مدار از شستی‌های استپ (01) یا (02) می‌توان استفاده کرد.

مدار قدرت چپگرد - راستگرد با فرمان از دو محل مشابه حالت فرمان از یک محل بوده و به صورت شکل (۱-۴۲۷) است.

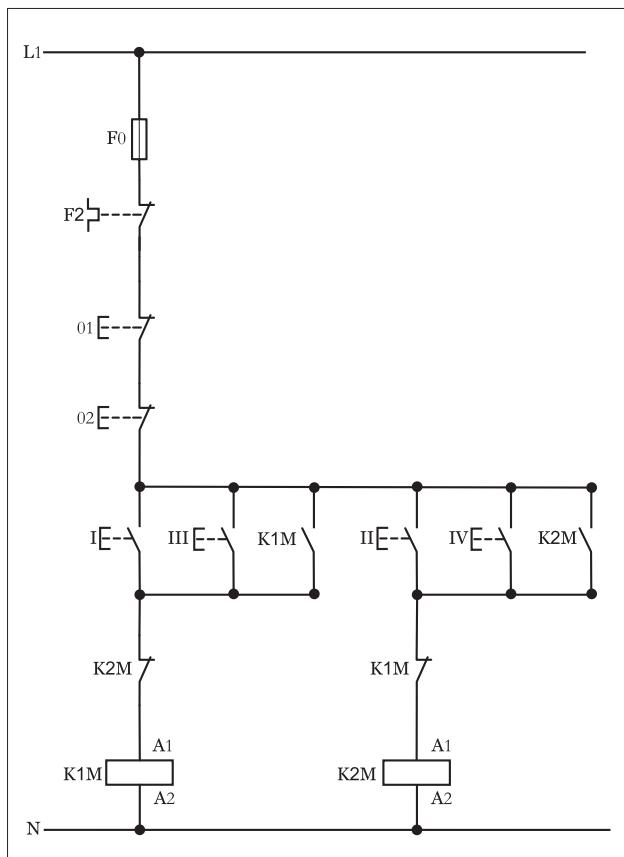


شکل ۱-۴۲۷

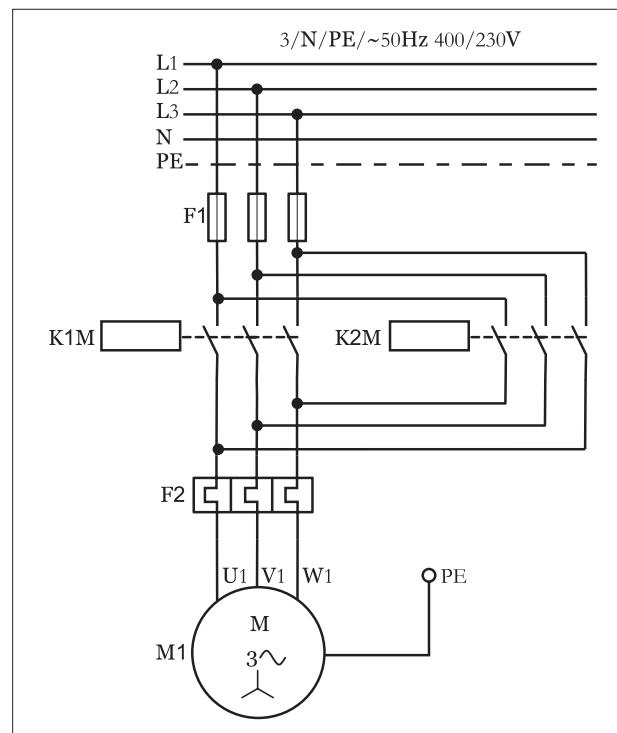

شکل ۱-۴۲۸


### ۳-۵۶-۱-مراحل اجرای کار

نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور فسی  
به صورت چپ گرد- راست گرد شکل ۱-۴۲۹ را تکمیل کنید.  
وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۴۰۶ روی تابلو نصب کنید.  
مدار موردنظر را به صورت نقشه خارجی روی تابلو اتصال دهید.

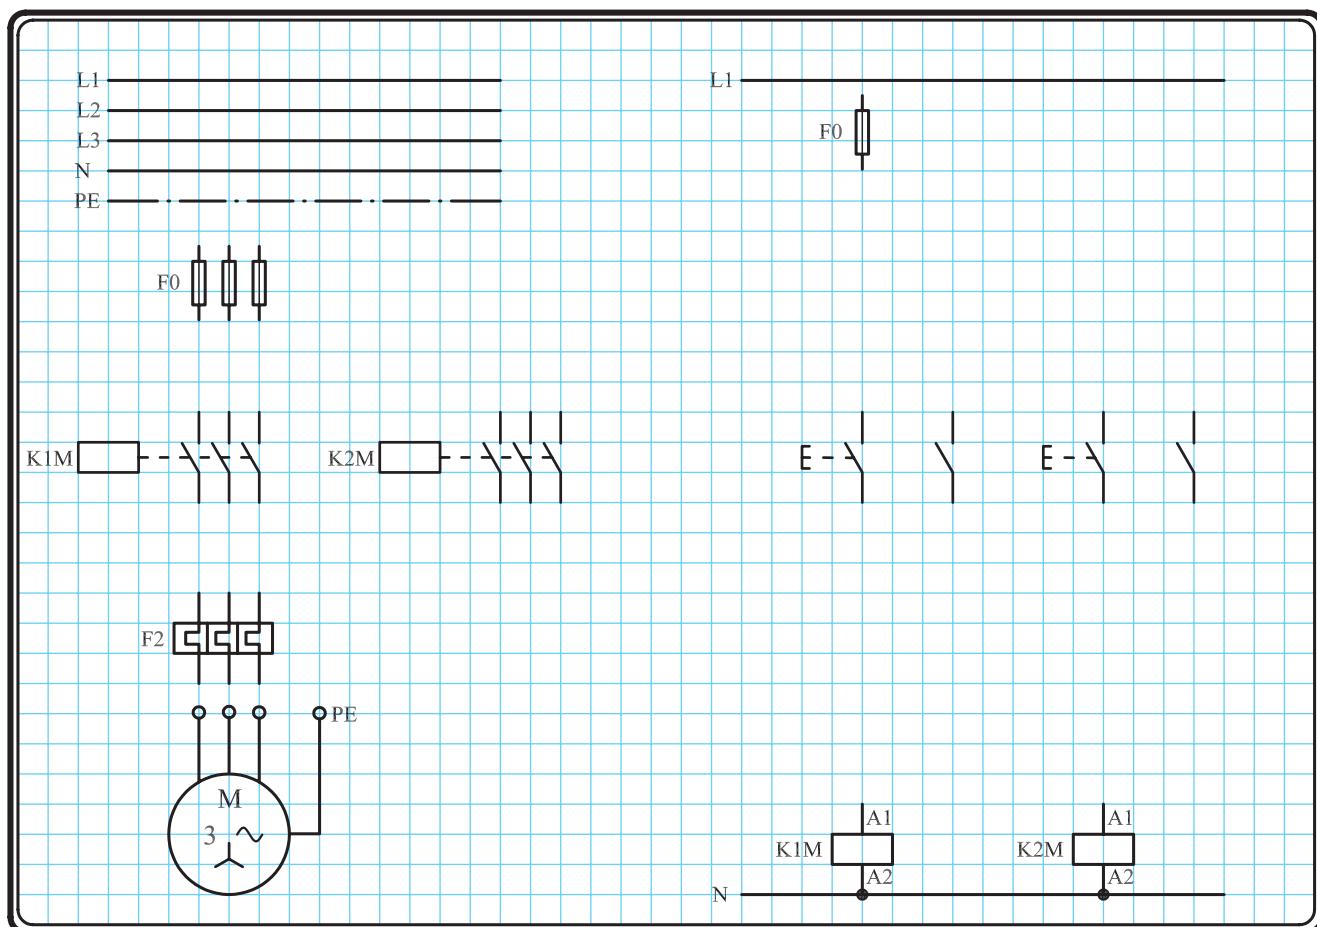

شکل ۱-۴۲۹

**۴-۱-۵۶- خودآزمایی عملی ۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کنکاترهای موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فرا گرفته اید تعیین کنید.**

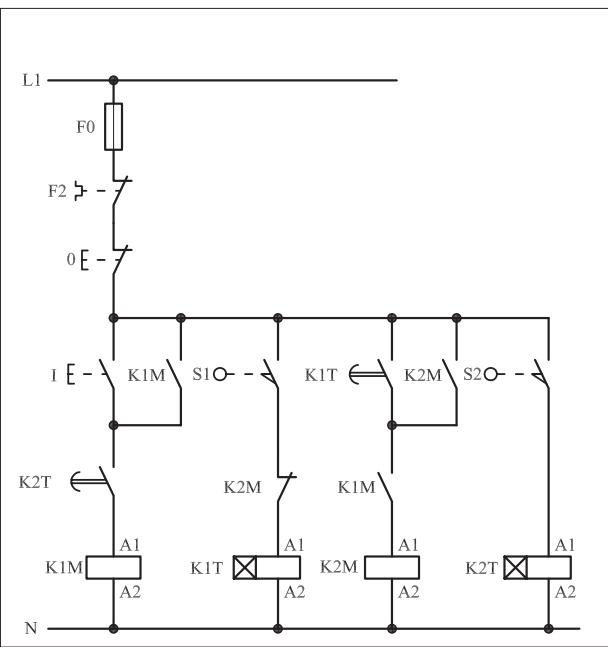

شکل ۱-۴۳۰

پاسخ قسمت II - شکل a)

مدار قدرت	مدار فرمان
بی متال 	کنکاتور 

**۲- در صورت مشاهده عیب در مدار ، ابتدا عیب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.**

**علت:**

.....


.....

.....

.....

**۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.**

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		

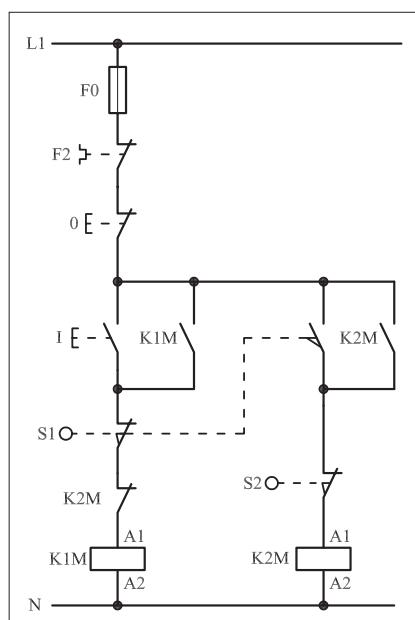

شکل ۱-۴۳۰

پاسخ قسمت II - شکل b)


**۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۴۳۰) شماره مسیرها و کنکاترهای هر نقشه را مشخص کنید.**

**I- شماره مسیرها و کنکاترهای هر نقشه را مشخص کنید.**

**II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.**


۵- نقشه مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

نقشه مونتاژ

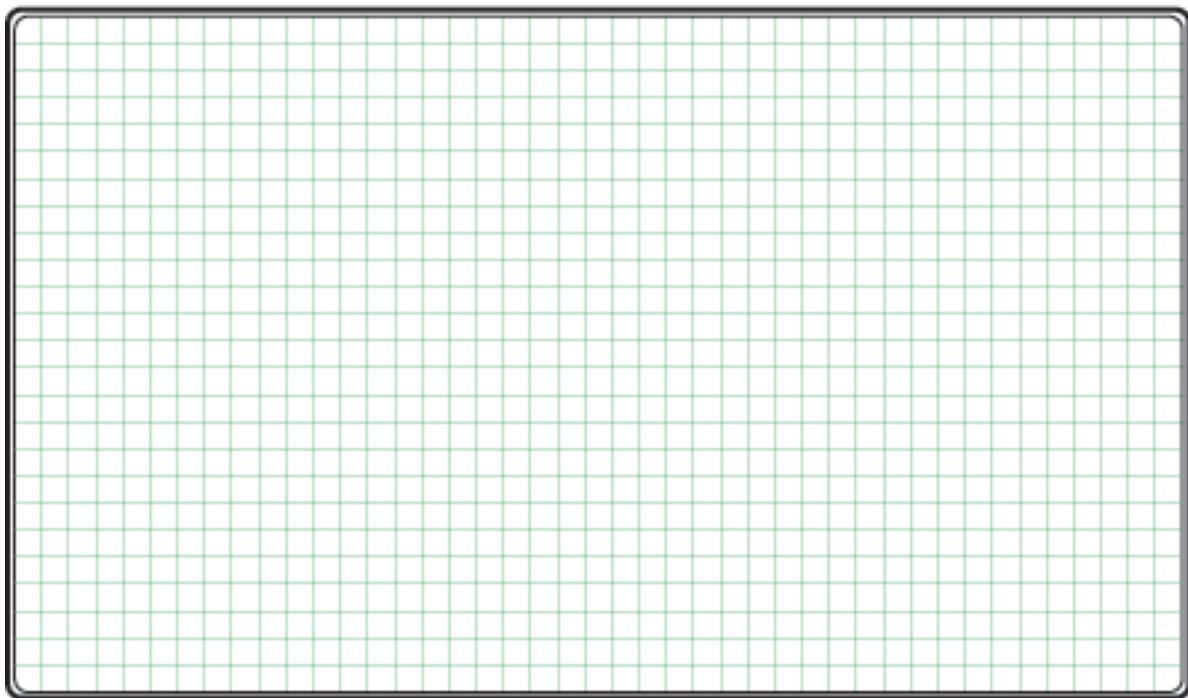


۶- نقشه خارجی کار عملی را رسم کنید.


نقشه خارجی

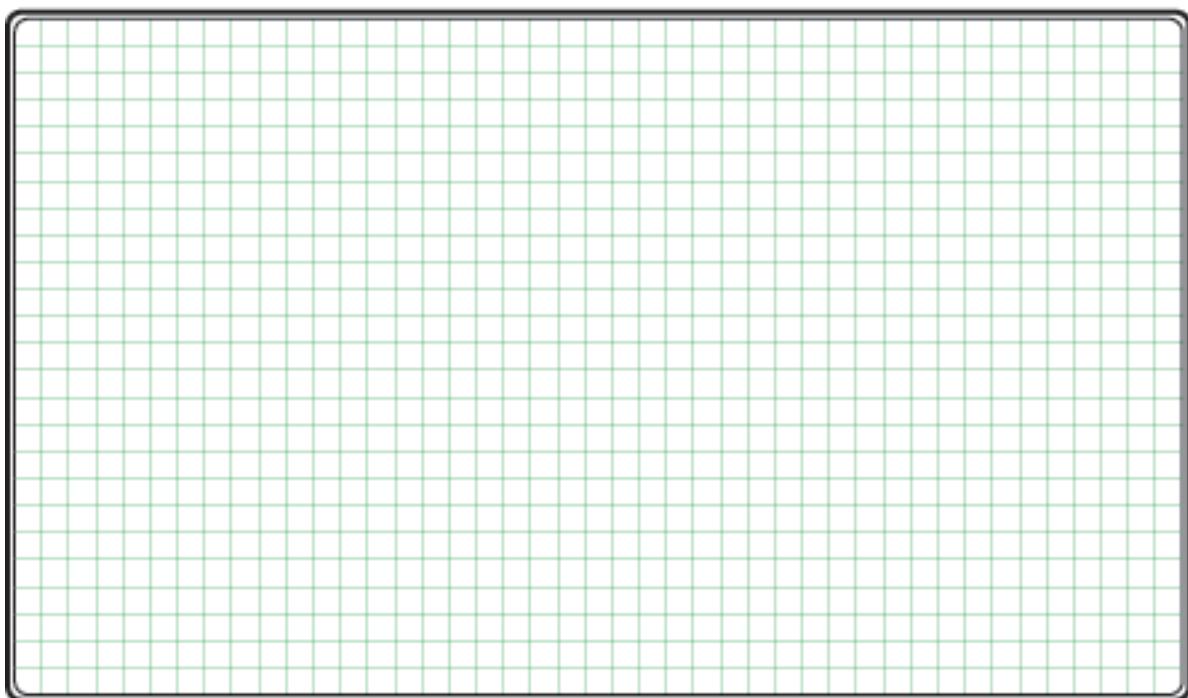



- برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۱-۴۴۷:
- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کند.
  - اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

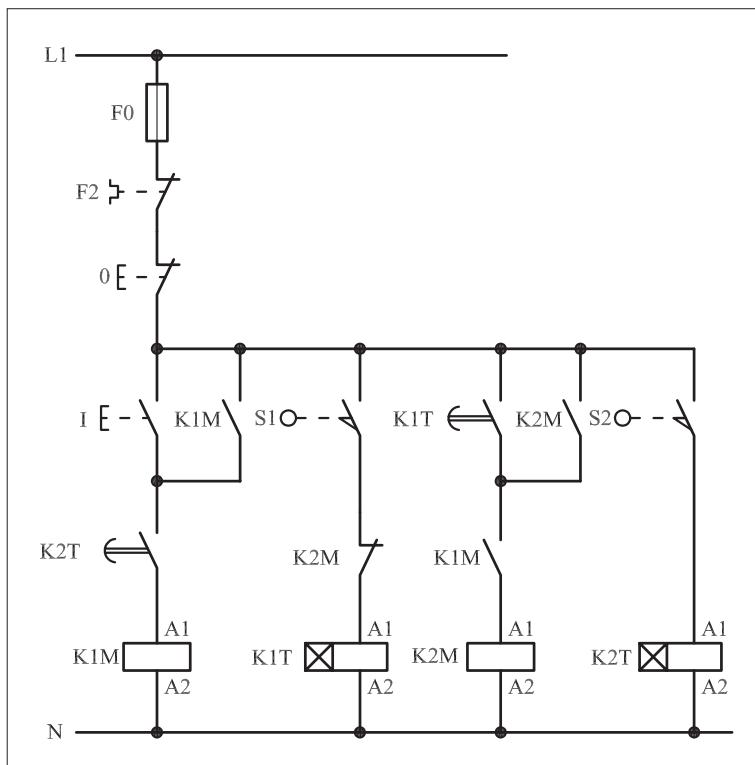

شکل (a) ۱-۴۳۱

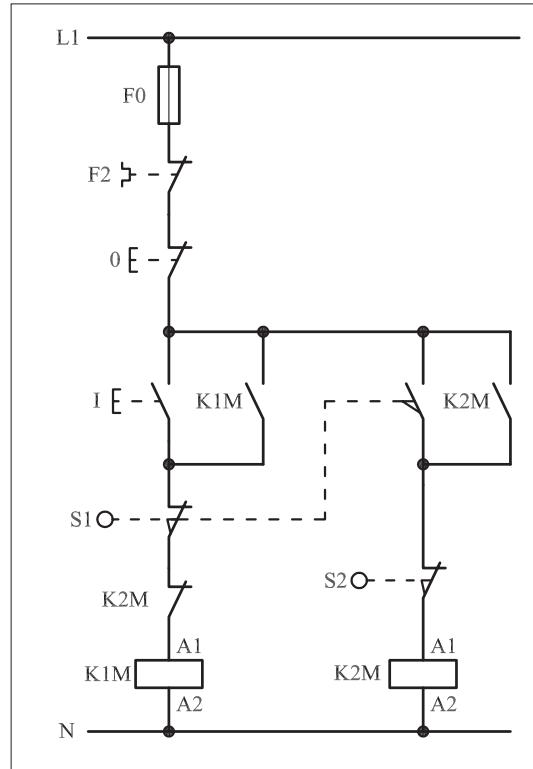

شکل (b) ۱-۴۳۱

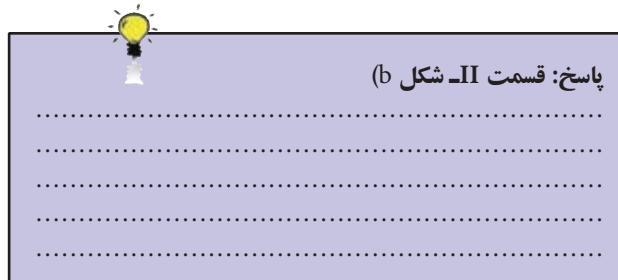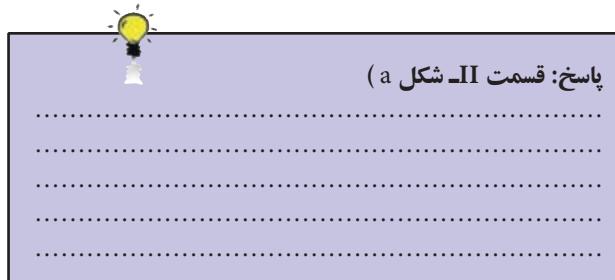

### ساعت آموزشی

نظری	عملی	جمع

# ۱-۵۷ کار عملی (۲۴)



**هدف:** راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت چپ گرد - راست گرد با توقف حفاظت شده


**وسایل و جهازهای مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تصویر وسیله	نام وسیله	حروف مشخصه	تعداد
	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	M1	۱ عدد
	کنتاکتور	K1M K2M	۲ عدد
	فیوز مینیاتوری تک فاز	FO	۱ عدد
	فیوز مینیاتوری سه فاز	F1	۱ عدد
	بی متال	F2	۱ عدد
	شستی استپ	01 02	۲ عدد
	شستی استارت	I II III	۴ عدد

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

## ۱-۵۷-۱ - شرح مدار


در کار عملی (۲۱) اگر شستی های I و II به طور همزمان فشار داده شوند کنتاکتورهای K1M و K2M برای یک لحظه کوتاه در مدار قرار می گیرند. این شرایط در مدار قدرت موجب اتصال کوتاه دو فاز می شود. برای رفع این مشکل، شستی ها به صورت «دوبل» به کار بردۀ می شوند تا امکان به وجود آمدن هیچ گونه اتصال کوتاهی وجود نداشته باشد. اصطلاحاً به این حالت مدار چپ گرد - راست گرد، «مدار حفاظت شده کامل» گفته می شود.

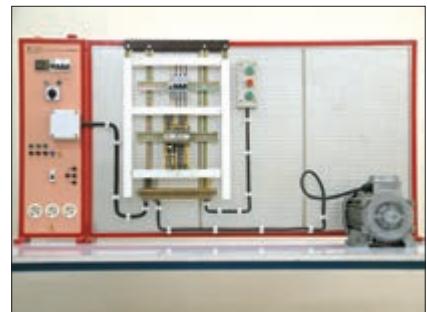

شکل ۱-۴۳۲

در شکل ۱-۴۳۲ ۱ نحوه نصب قطعات روی تابلو و در شکل ۱-۴۳۳ چگونگی سیم کشی و کابل کشی قطعات را مشاهده می کنید.

در مدار شکل ۱-۴۳۴ با فشار دادن شستی I، تیغه باز آن بسته و مسیر تغذیه کنتاکتور K1M برقرار می شود. در همین لحظه تیغه بسته K1M در مسیر بویین کنتاکتور K2M باز شده و مانع رسیدن جریان به بویین K2M می شود. سپس تیغه باز K1M که نقش خودنگهدار دارد و به صورت موازی با شستی های I و II قرار گرفته است بسته شده و تغذیه K1M پایدار می شود.

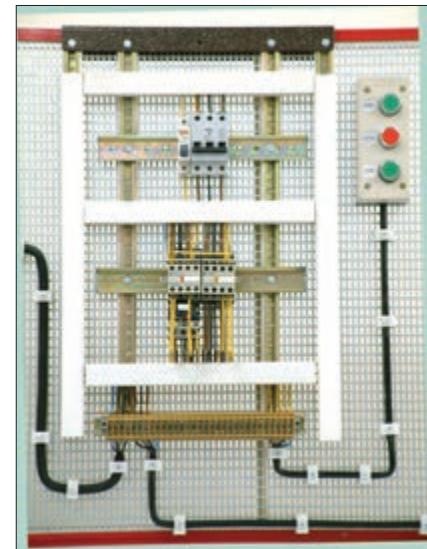


شکل ۱-۴۳۳


در این شرایط اگر بر شستی II فشار داده شود، جهت موتور عوض نمی شود. برای عوض کردن جهت موتور باید ابتدا مدار را توسط شستی ۰ قطع کنیم و سپس شستی II را بفشاریم. وقتی شستی II را فشار دهیم تیغه باز آن، مسیر تغذیه K2M را برقرار می سازد و در همین لحظه تیغه بسته K2M در مسیر بویین کنتاکتور K1M قرار دارد، باز شده و مانع رسیدن جریان می شود.

سپس تیغه باز که نقش خودنگهدار را دارد بسته شده و تیغه کنتاکتور پایدار می شود. در حالت خاموش بودن مدار اگر شستی های I و II را به طور همزمان فشار دهیم از آنجایی که تیغه های بسته زودتر از تیغه های باز تغییر وضعیت می دهند تیغه های بسته هر دو شستی I و II که در سر راه تغذیه کنتاکتورها قرار دارند به طور همزمان باز می شوند و هیچ گاه به صورت همزمان در مدار قرار نمی گیرند و مدار به طور کامل در مقابل اتصال دو فاز حفاظت می شود.

مدار قدرت مشابه حالت قبل است و در شکل ۱-۴۳۵ نشان داده شده است.

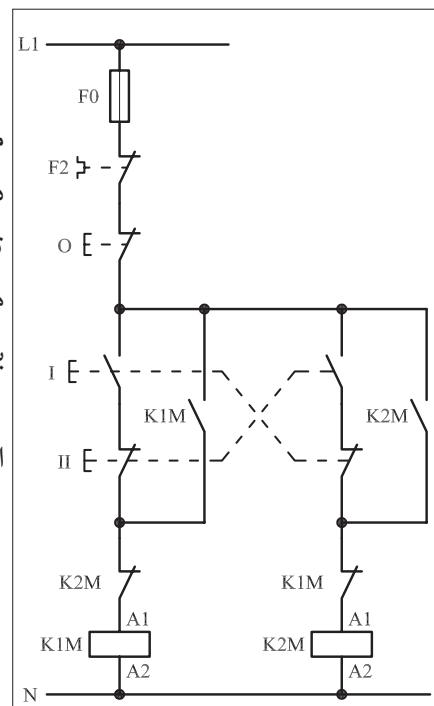

شکل ۱-۴۳۴

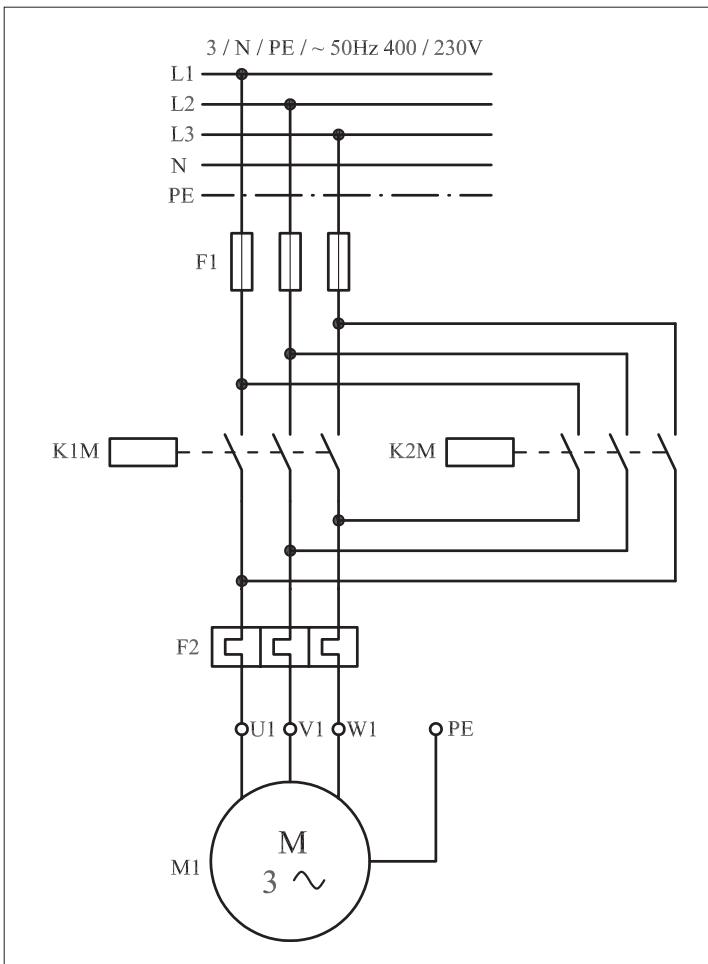

شکل ۱-۴۳۵

## ۱-۵۷-۱ - شرح مدار (قسمت دوم)


برای کنترل تغییر جهت یک موتور سه فاز از دو محل، مداری مطابق تصاویر نشان داده شده در شکل های ۱-۴۳۶ و ۱-۴۳۷ را اتصال می دهیم.

مدار فرمان نقشه مورد نظر را در شکل ۱-۴۳۸ مشاهده می کنید. برای رسیدن به این هدف کافی است دو استارت مربوط به راست گرد و یا چپ گرد کردن حرکت موتور را به صورت موازی اتصال داد. همچنین برای کنترل قطع مدار از دو محل، استپ های مدار را سری کرد.

در برخی از مدارهای چپ گرد - راست گرد به جهت بالا بردن درجه حفاظت مدار و جلوگیری از همزمانی دو کنتاکتور چپ گرد - راست گرد علاوه بر قراردادن تیغه های بسته دو کنتاکتور در مسیر بویین های یکدیگر، از تیغه های بسته شستی های استارت نیز در مسیر بویین کنتاکتورهای چپ گرد و راست گرد به صورت مخالف استفاده می شود تا در لحظه وصل هریک از شستی های استپ مربوطه مدار قبل را قطع کند.



شکل ۱-۴۳۶

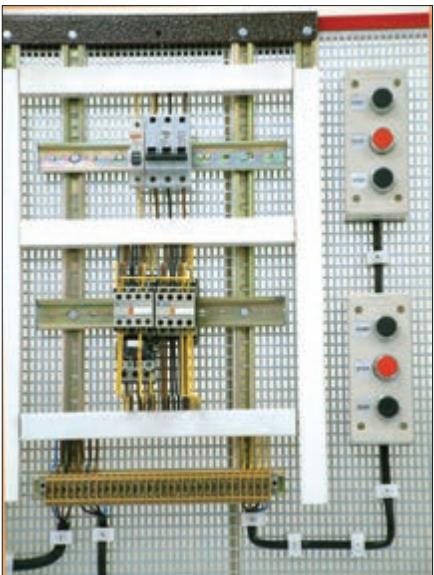


شکل ۱-۴۳۷


یعنی این شستی‌ها به صورت دوبل مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاحاً مدار را در این حالت با «حافظت کامل» می‌گویند. با فشار بر استارت I یا II جریان K1M از طریق تیغه‌های استپ III و IV و تیغه بسته کنتاکتور K2M به بوبین کنتاکتور می‌رسد و پس از مغناطیس شدن بوبین، تیغه خودنگهدار K1M، بسته و تیغه بسته آن که در مسیر بوبین کنتاکتور قرار دارد باز می‌شود. در این حالت موتور به حالت راست گرد شروع به کار می‌کند و چون تیغه خودنگهدار K1M بسته می‌شود در همان حالت باقی می‌ماند.

در این شرایط اگر بر شستی‌های III و یا IV فشار وارد شود گرچه تیغه بسته آنها که در مسیر کنتاکتور K1M قرار دارد باز می‌شود اما مدار قطع نمی‌شود زیرا تیغه خودنگهدار بسته است و عمل جریان رسانی به بوبین K1M را انجام می‌دهد. به همین دلیل برای قطع K1M لازم است یکی از شستی‌های استپ 01 و یا 02 فشار داده شوند.

پس از خاموش شدن کل مدار اگر یکی از شستی‌های III و یا IV را وصل کنیم کنتاکتور K2M در مدار قرار می‌گیرد و موتور در حالت چپ گرد کار می‌کند. در شرایط چپ گرد نیز اگر شستی‌های I یا II را فشار دهیم مشابه حالت قبل مدار، راست گرد وصل نمی‌شود و لازم است تا مدار ابتدا قطع و سپس به حالت دوم تغییر وضعیت داده شود. مدار قدرت در شکل (۱-۴۳۹) نشان داده شده است.

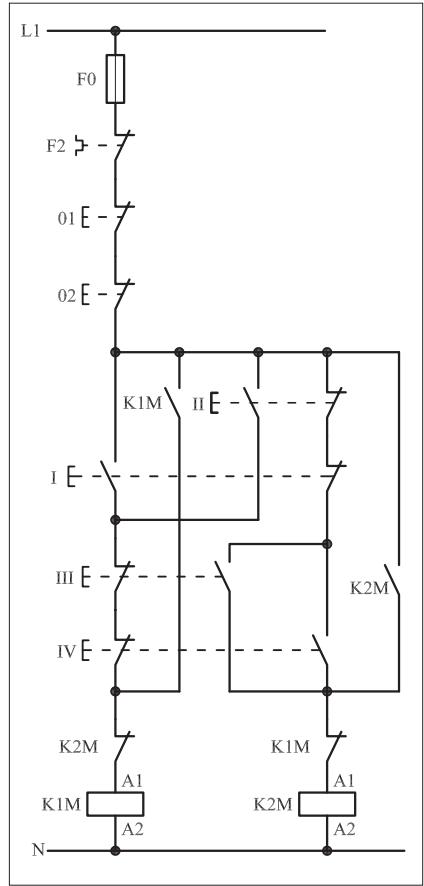

شکل ۱-۴۳۸

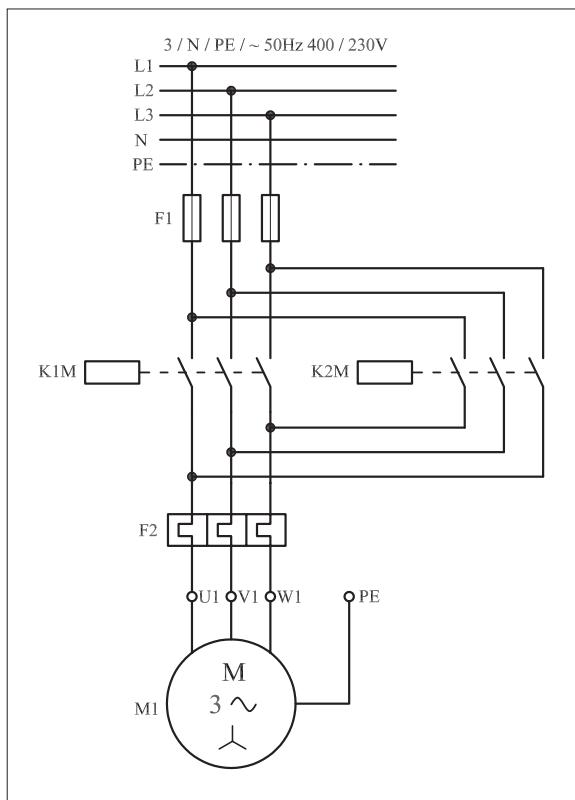


شکل ۱-۴۳۹

### ۳-۵۷-۱ - مراحل اجرای کار

نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور فسی به صورت چپ گرد راست گرد حفاظت شده با استفاده از شستی های استپ استارت دوبل شکل ۱-۴۴۰ را تکمیل کنید.

وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۴۲۲ روی تابلو نصب کنید.


مدار مورد نظر را به صورت نقشه خارجی روی تابلو اتصال دهید.

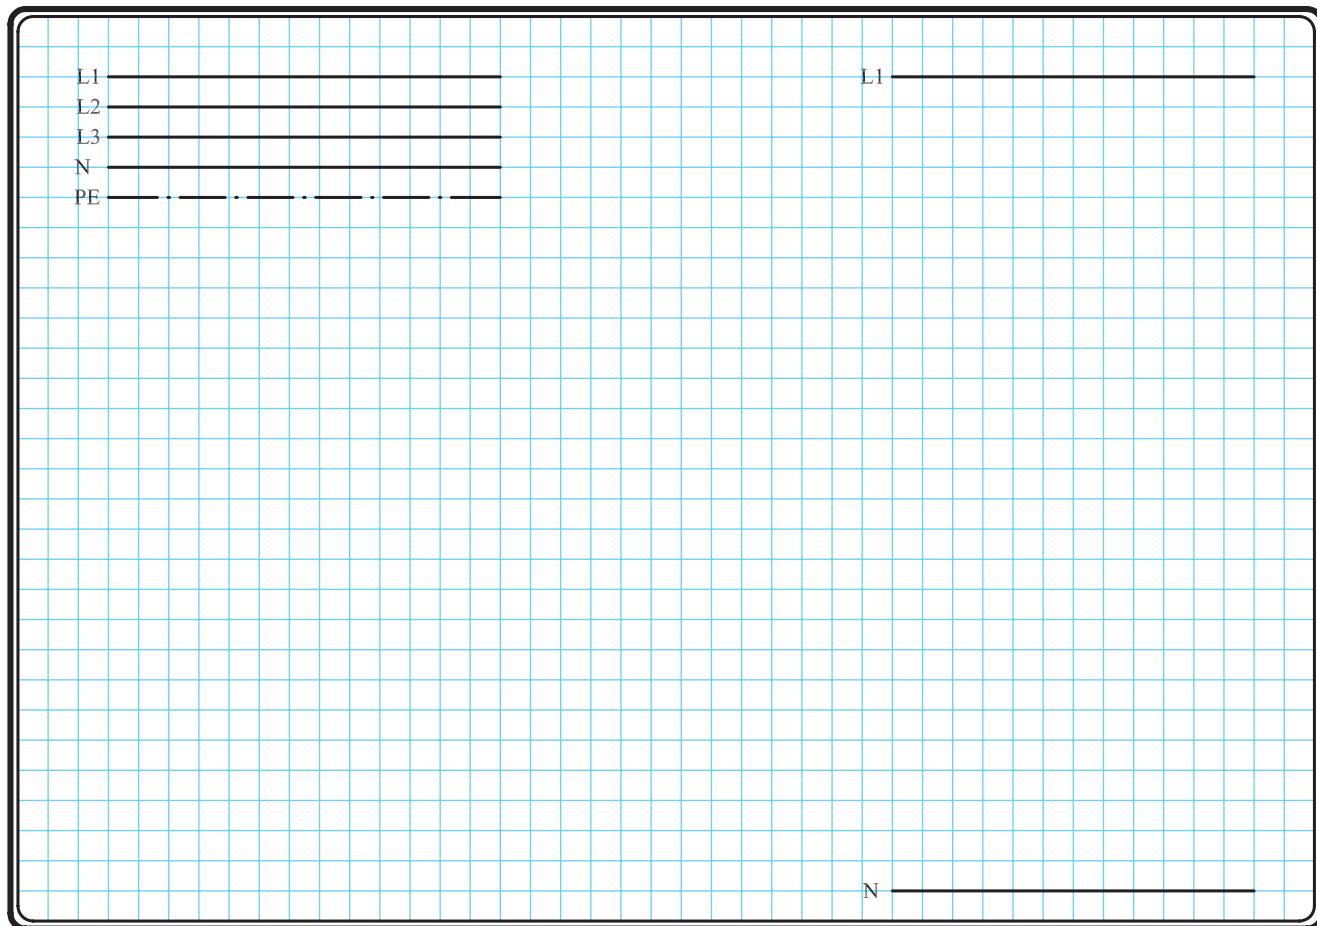

شکل ۱-۴۴۰

## ۱-۵۷-۴ - خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کنتاکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فرا گرفته‌اید تعیین کنید.

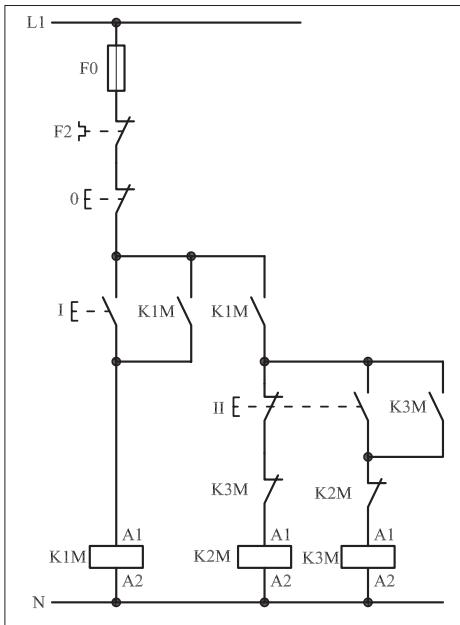

شکل a

پاسخ قسمت II - شکل a


مدار فرمان	مدار قدرت
تیغه‌های باز تیغه‌های بسته بی‌متال فیوز کنتاکتور بی‌متال	کنتاکتور بی‌متال فیوز

۲- در صورت مشاهده عیب در مدار، ابتدا عیب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:

۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		

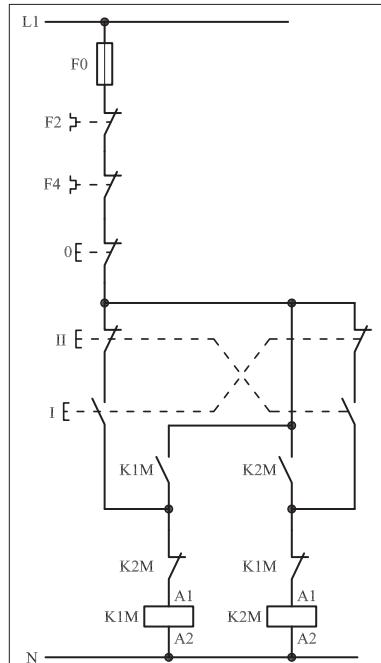

شکل b

پاسخ قسمت II - شکل b


۴- برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۴۴۱) از مسیرهای فرمان مشخص کنید.

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.


۵- نقشهٔ مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ مونتاژ

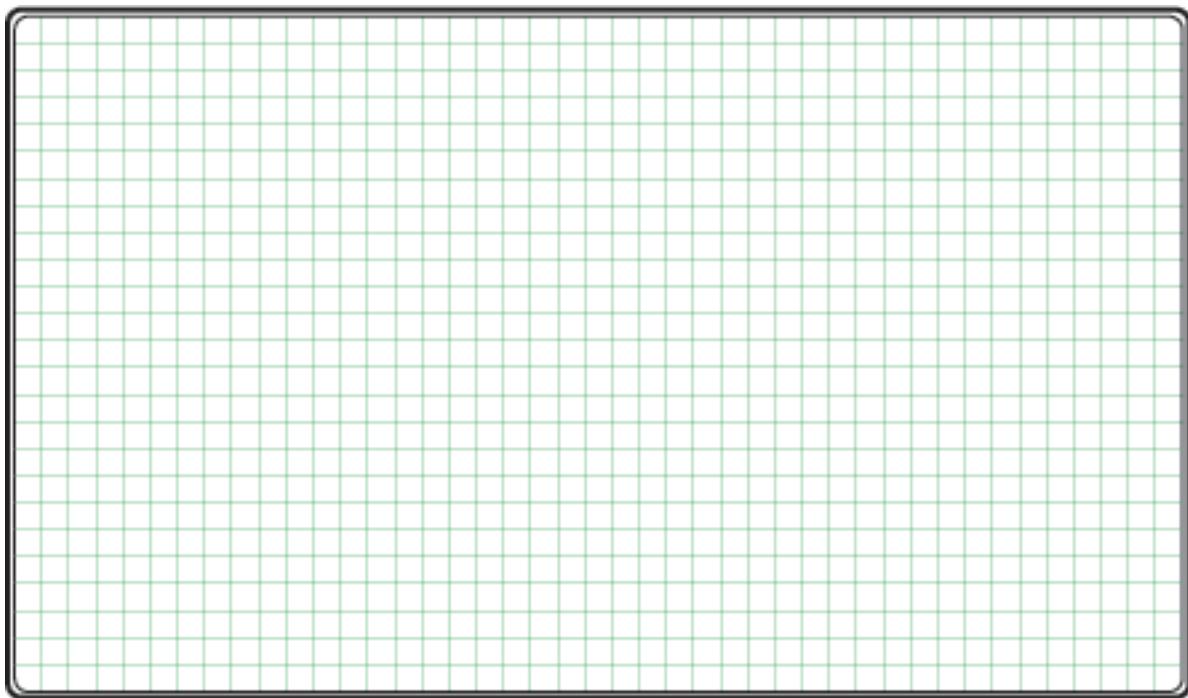

۶- نقشهٔ خارجی کار عملی را رسم کنید.


نقشهٔ خارجی

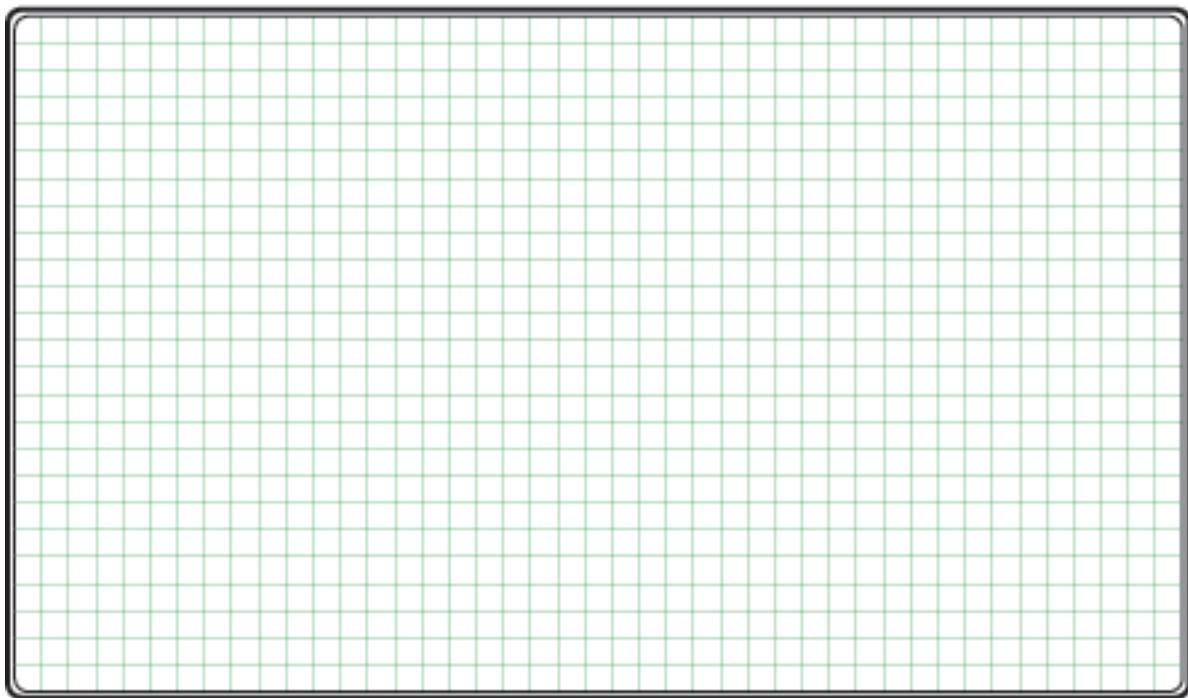


● برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۱-۴۴۲:

I - شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.



II - اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

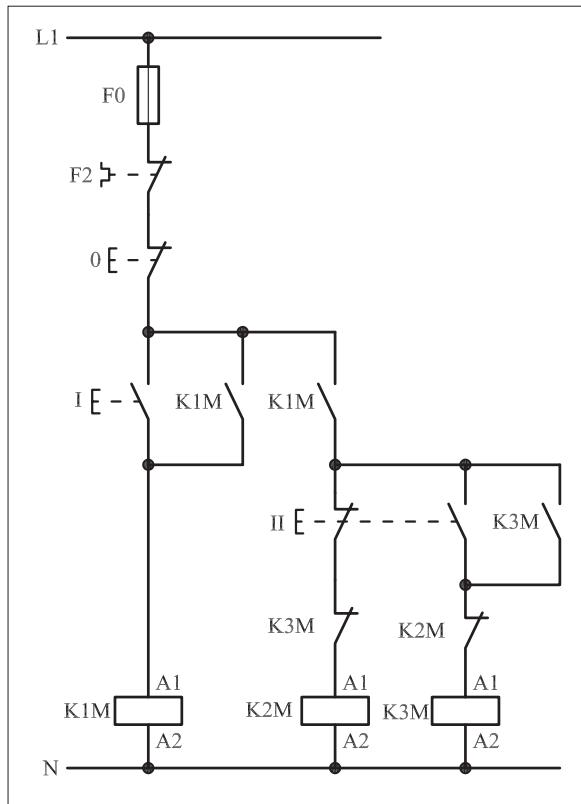

شکل ۱-۴۴۲ (a)

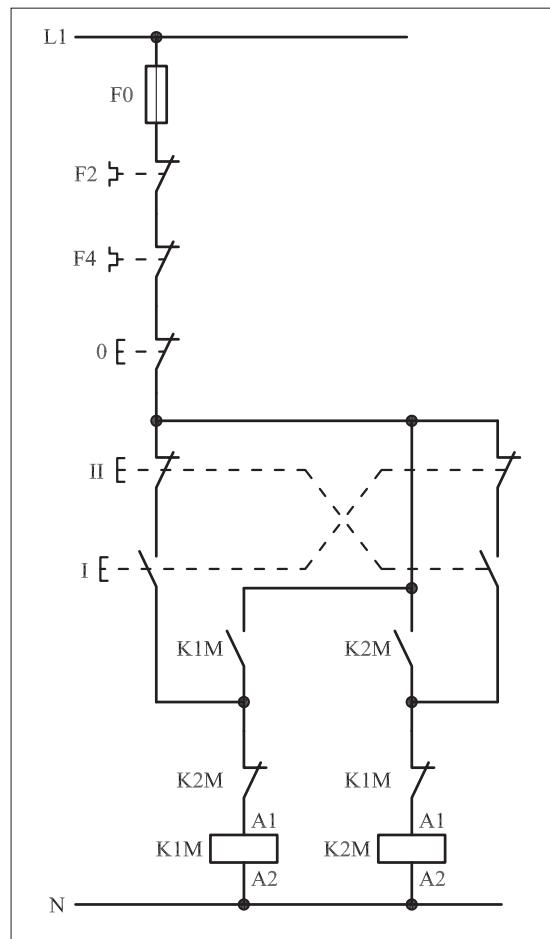

شکل ۱-۴۴۲ (b)

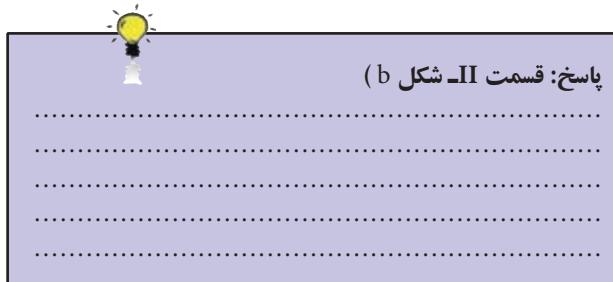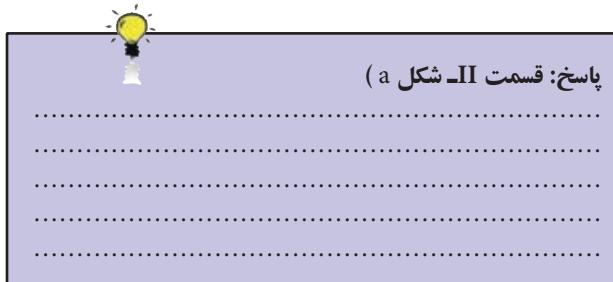

ساعت آموزشی

نظری	عملی	جمع

# ۱-۵۸ کار عملی (۲۵)



**هدف:** راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت چپ گرد - راست گرد لحظه ای و دائم کار

**وسایل و بجهزات مورد ناز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M1	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	
۲ عدد	K1M K2M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	F2	بی متال	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۲ عدد	II IV	شستی استارت	
۲ عدد	I II	شستی استپ استارت دوبل	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.


## ۱-۵۸-۱ - شرح مدار (قسمت اول)

اگر بخواهیم موتور سه فاز آسانکرون روتور قفسی را به صورت چپ گرد راست گرد لحظه‌ای و دائم راه اندازی کنیم باید وسایل و قطعات را مطابق تصاویر نشان داده شده در شکل های ۱-۴۴۳ و ۱-۴۴۴ نصب و کابل کشی کنید. نحوه عملکرد مدار فرمان شکل ۱-۴۴۵ به این صورت است که با زدن شستی I جریان از طریق تیغه باز شستی که به طور موازی با تیغه بسته خودش و تیغه باز شستی II قرار دارد از تیغه بسته K2M عبور می‌کند و به بوین کنتاکتور K1M می‌رسد و موتور در حالت راست گرد شروع به کار می‌کند.


این شرایط تا زمانی است که دست ما روی شستی I باشد، با برداشتن دست از روی شستی، جریان بوین کنتاکتور K1M قطع و موتور خاموش می‌شود. هر گاه شستی II فشار داده شود جریان از طریق تیغه بسته شستی I و تیغه بسته به بوین کنتاکتور K1M می‌رسد و پس از بسته شدن تیغه باز K1M که به طور موازی با استارت II قرار دارد، کنتاکتور خودنگهدار می‌شود و مدار در شرایط پایدار و دائم کار می‌کند.



شکل ۱-۴۴۳

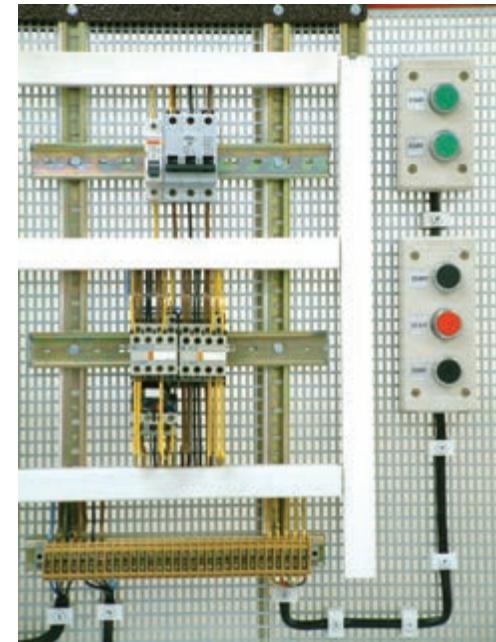

شکل ۱-۴۴۴

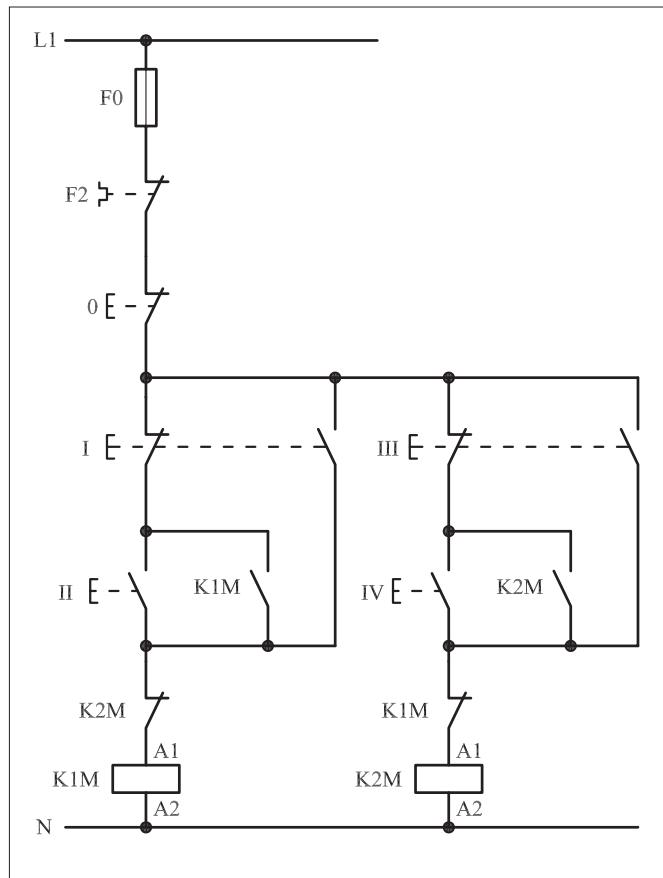

شکل ۱-۴۴۵

تازمانی که مدار توسط شستی استپ ۰ قطع نشود، مدار در همان شرایط کار می‌کند. با توجه به توضیحات بیان شده می‌توان به اختصار نوشت:

**شستی I – شستی راه اندازی لحظه‌ای راست گرد**

**شستی II – شستی راه اندازی دائم راست گرد**


برای اینکه مدار در حالت چپ گرد قرار گیرد می‌بایست ابتدا مدار توسط شستی استپ قطع شود و یا اینکه شستی I را فشار دهیم و قطع کنیم تا برق کنتاکتور K1M قطع و تیغه K1M مسیر کنتاکتور K2M بسته شود.

با زدن شستی III، جریان از طریق تیغه باز شستی و تیغه بسته K1M به بویین کنتاکتور K2M می‌رسد و مغناطیس می‌شود. با قطع شستی III، جریان بویین کنتاکتور K2M قطع و خاموش می‌شود. حال اگر شستی استارت IV را فشار دهیم جریان از طریق تیغه بسته شستی III و تیغه بسته K1M به بویین کنتاکتور K2M می‌رسد و پس از مغناطیس شدن تیغه خود نگهدار آن بسته می‌شود و مدار در حالت پایدار (دائم کار) چپ گرد کار می‌کند. پس برای این حالت نیز به اختصار می‌توان نوشت:

**شستی III – شستی راه اندازی لحظه‌ای چپ گرد**

**شستی IV – شستی راه اندازی دائم چپ گرد**


مدار قدرت چپ گرد – راست گرد لحظه‌ای و دائم در شکل ۱-۴۴۶ نشان داده شده است.

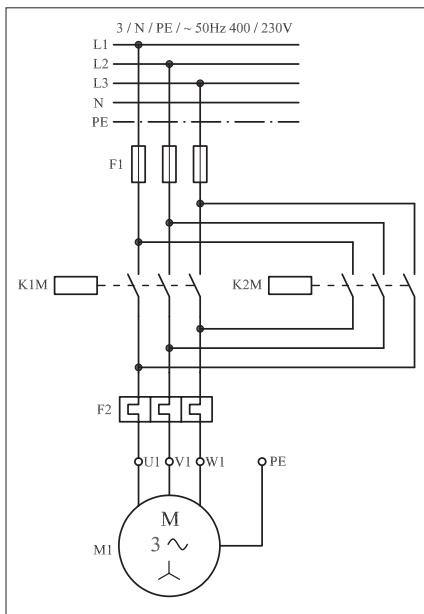

شکل ۱-۴۴۶


## ۱-۵۸-۲- شرح مدار (قسمت دوم)

اگر بخواهیم مدار چپ گرد - راست گرد با حفاظت کامل را به صورت لحظه‌ای و دائم کار با قابلیت فرمان از دو نقطه را داشته باشیم کافی است در مدار فرمان آن مشابه شکل (۱-۴۴۷) از چند شستی استارت و استپ اضافی و ایجاد تغییراتی جزئی زیر استفاده کنیم.

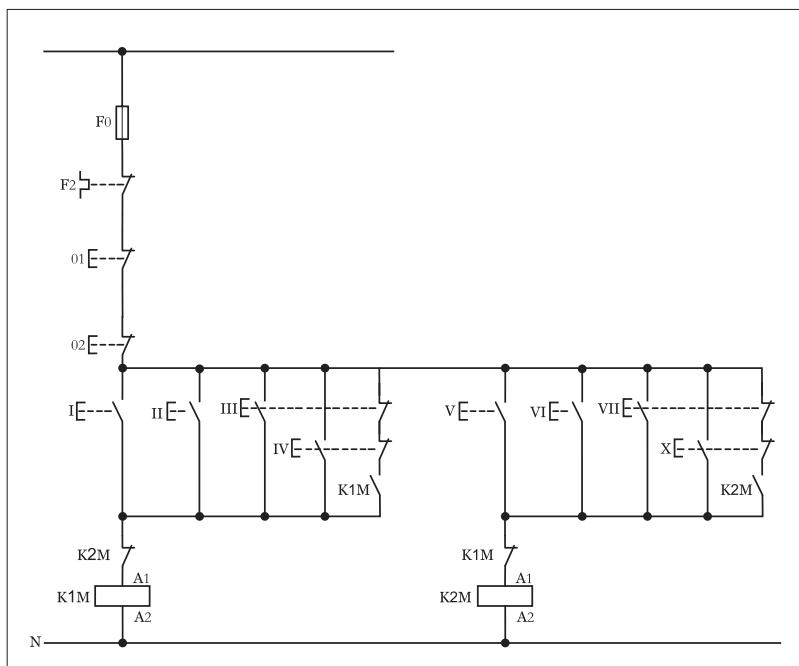

شکل ۱-۴۴۷

مدار قدرت تغییری نسبت به حالت قبل ندارد و می‌بایست آن را به صورت شکل (۱-۴۴۸) رسم کرد.

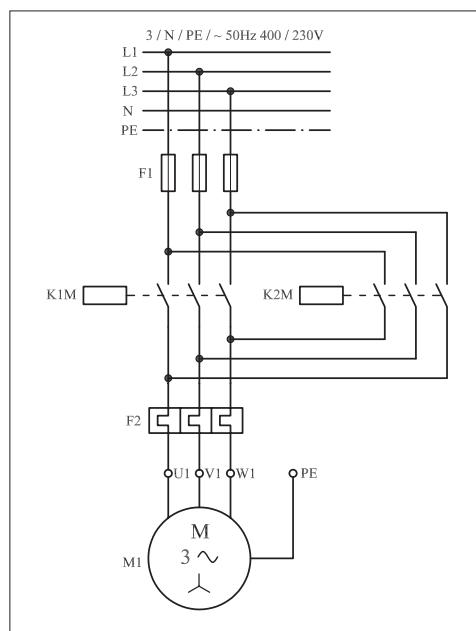


شکل ۱-۴۴۸

### ۳-۵۸-۱-مراحل اجرای کار

نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت چپ گرد - راست گرد لحظه ای و دائم کار شکل ۱-۴۴۹ را تکمیل کنید.

وسایل موردنیاز مدار را مطابق شکل ۱-۴۳۵ روی تابلو نصب کنید.


مدار موردنظر را به صورت نقشه خارجی روی تابلو اتصال دهید.

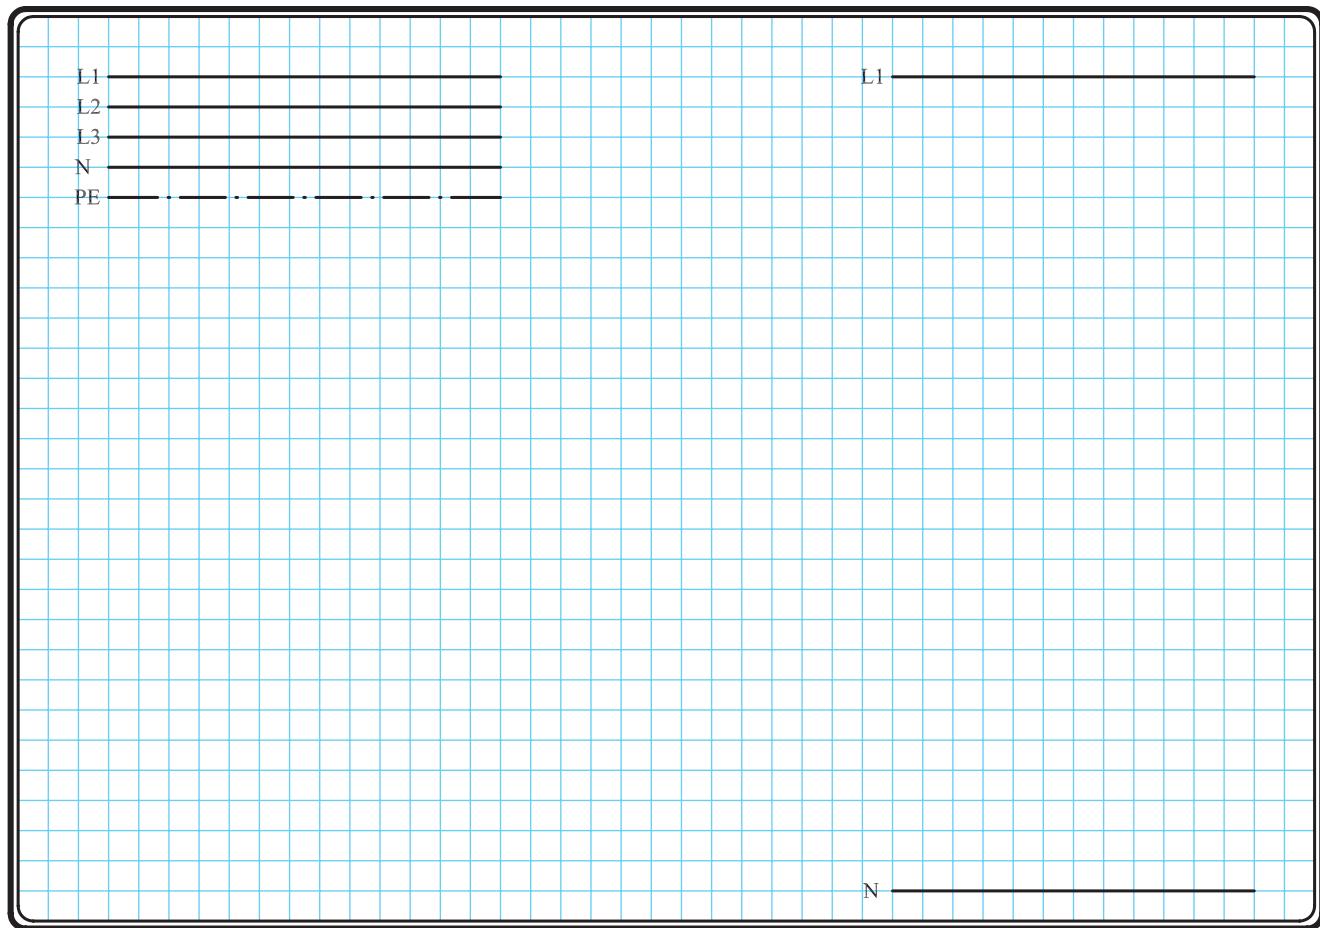

شکل ۱-۴۴۹

#### ۴- ۵۸- ۱- خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کنتاکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فراگرفته‌اید تعیین کنید.

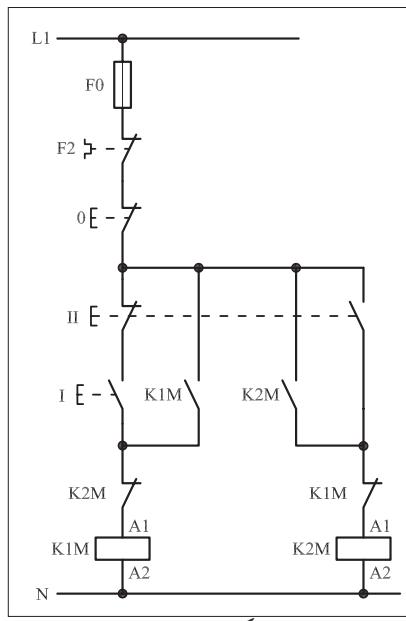

شکل ۱-۴۵۰-۳

پاسخ قسمت II - شکل a)

مدار قدرت	مدار فرمان
تیغه‌های باز تیغه‌های بسته بی‌متال فیوز بی‌متال	کنتاکتور کنتاکتور

۲- در صورت مشاهده عیوب در مدار، ابتدا عیوب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:

.....  
.....  
.....  
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

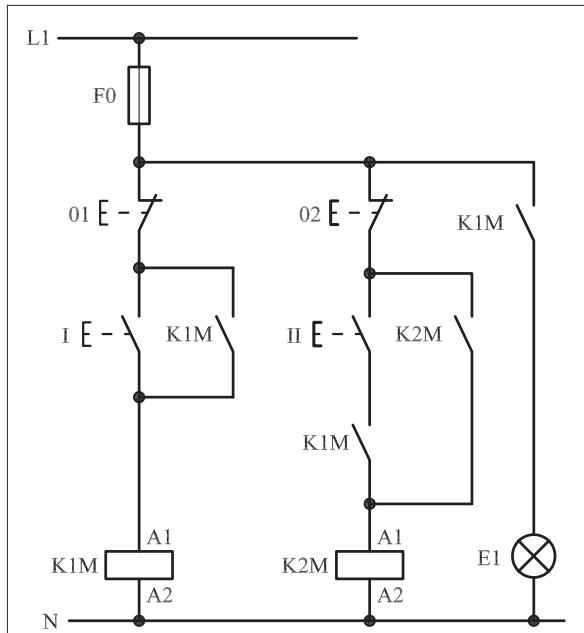

شکل ۱-۴۵۰-۴

پاسخ قسمت II - شکل b)

۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۴۵۰) از مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....


۵- نقشهٔ مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ مونتاژ

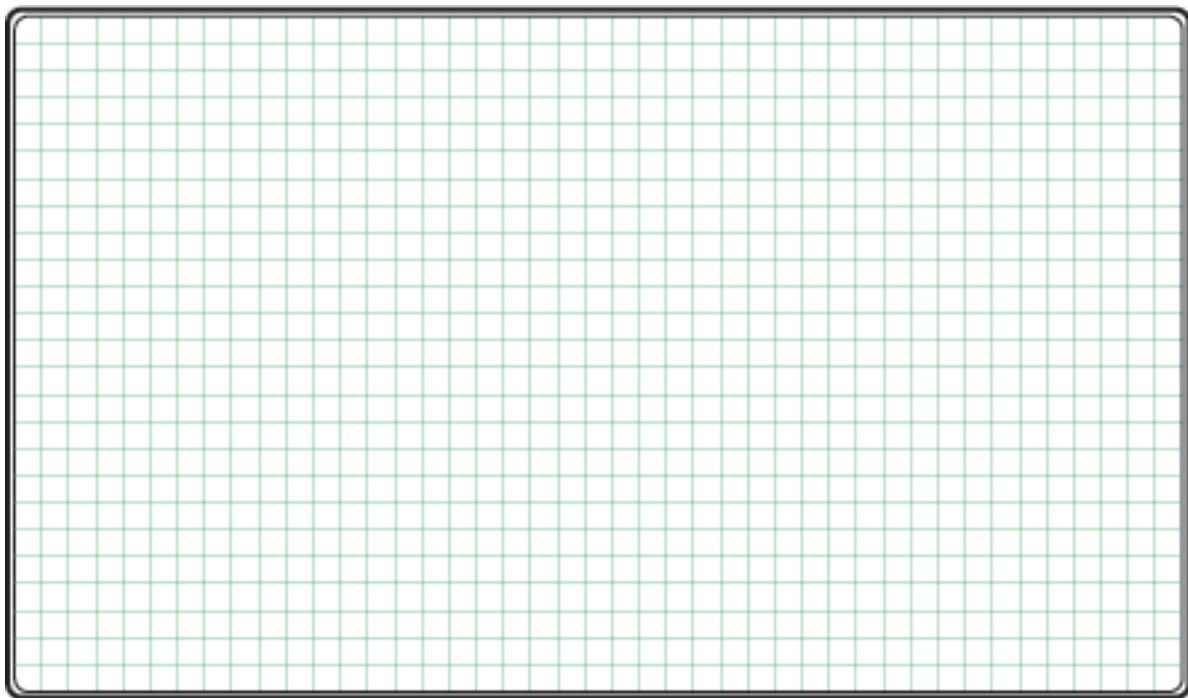

۶- نقشهٔ خارجی کار عملی را رسم کنید.


نقشهٔ خارجی

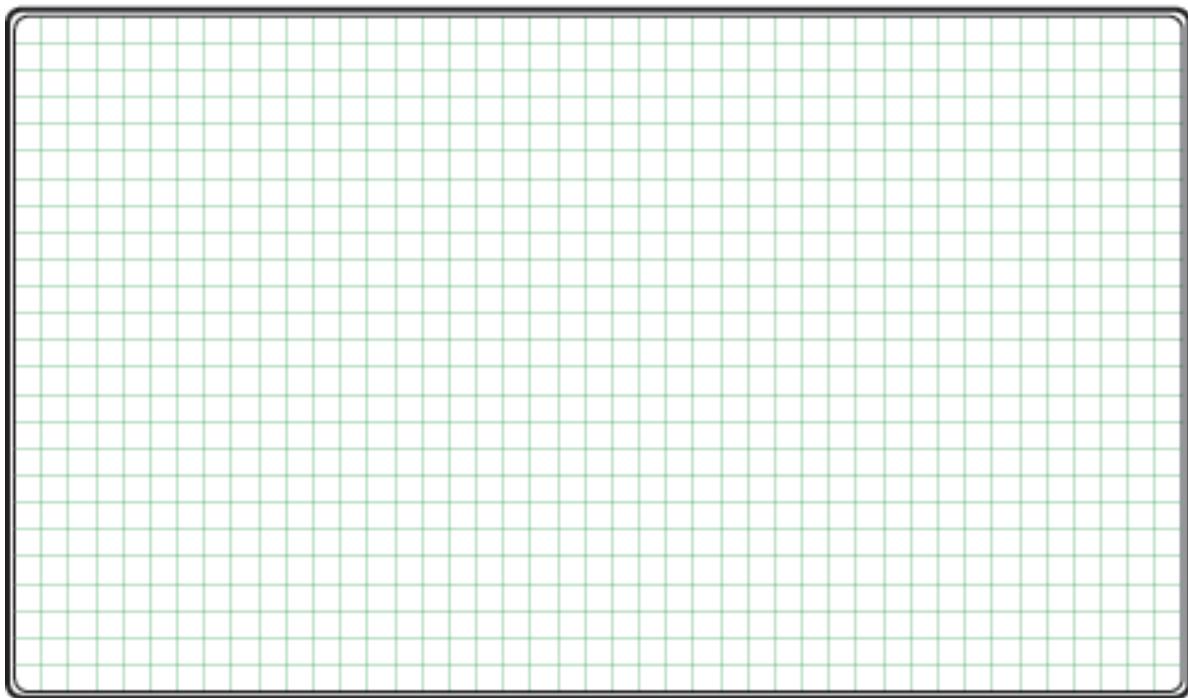


● برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۱-۴۵۱:

I - شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II - اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

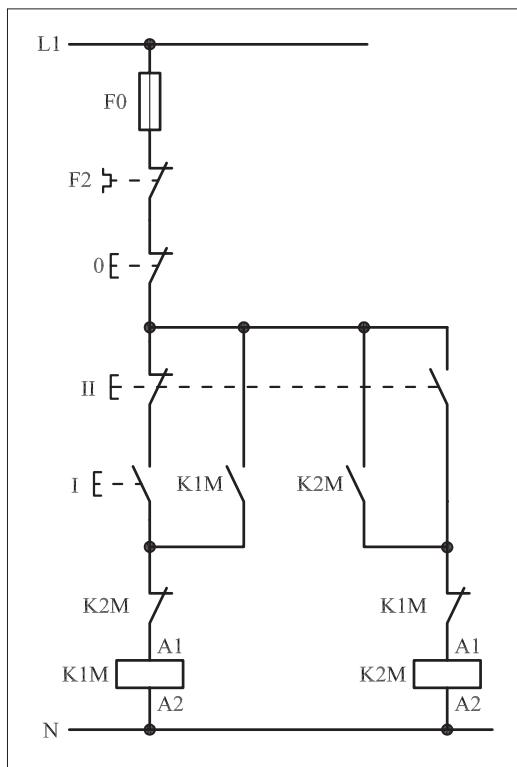

شکل ۱-۴۵۱(a)

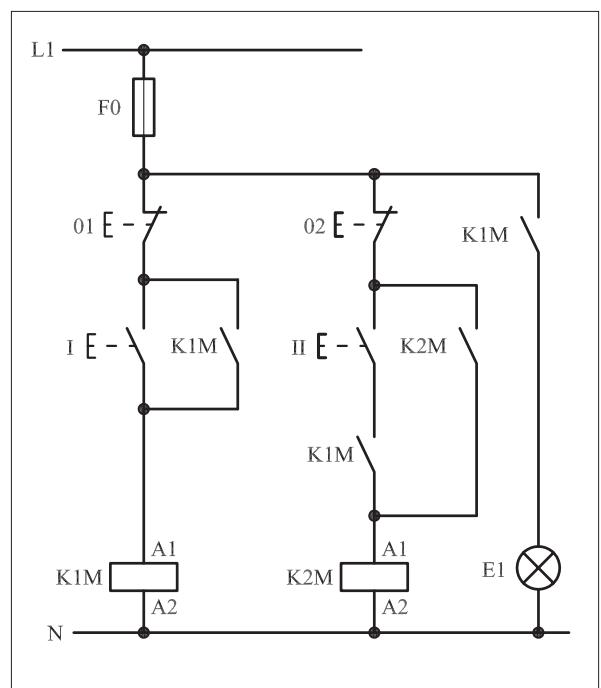

شکل ۱-۴۵۱(b)

پاسخ: قسمت II - شکل (a)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

پاسخ: قسمت II - شکل (b)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



### ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

## ۱-۵۹ کار عملی (۲۶)



**هدف:** راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت چگرد- راستگرد سریع دستی

**وسایل و تجهیزات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M1	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	
۲ عدد	K1M K2M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	F2	بی متال	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۲ عدد	I II	شستی استپ استارت دوبل	

اجرای هر کار عملی نیاز به تنوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.


## ۱-۵۹-۱- شرح مدار (قسمت اول)

هرگاه بخواهیم جهت گردش یک موتور سه فاز را بدون توقف و به صورت سریع تغییر دهیم می‌بایست وسایل و قطعات را مانند شکل ۱-۴۵۲ بر روی تابلو نصب (مونتاژ) کنیم.


مدار قدرت برای ایجاد تغییر جهت سریع با مدار قدرت چپ گرد و راست گرد با توقف تفاوتی نداشته و مشابه آن است (شکل ۱-۴۵۳). ولی مدار فرمان آن تفاوت‌هایی دارد، شکل ۱-۴۵۲ مدار فرمان لازم برای ایجاد چنین شرایطی را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود در این مدار علاوه بر تیغه‌های بسته هر کنتاکتور که در مسیر کنتاکتور دیگر قرار دارد و همچنین تیغه‌های باز خودنگهدارنده، از دو شیتی استپ استارت دوبل برای ایجاد تغییر وضعیت از چپ گرد به راست گرد و بالعکس استفاده شده است.



شکل ۱-۴۵۲

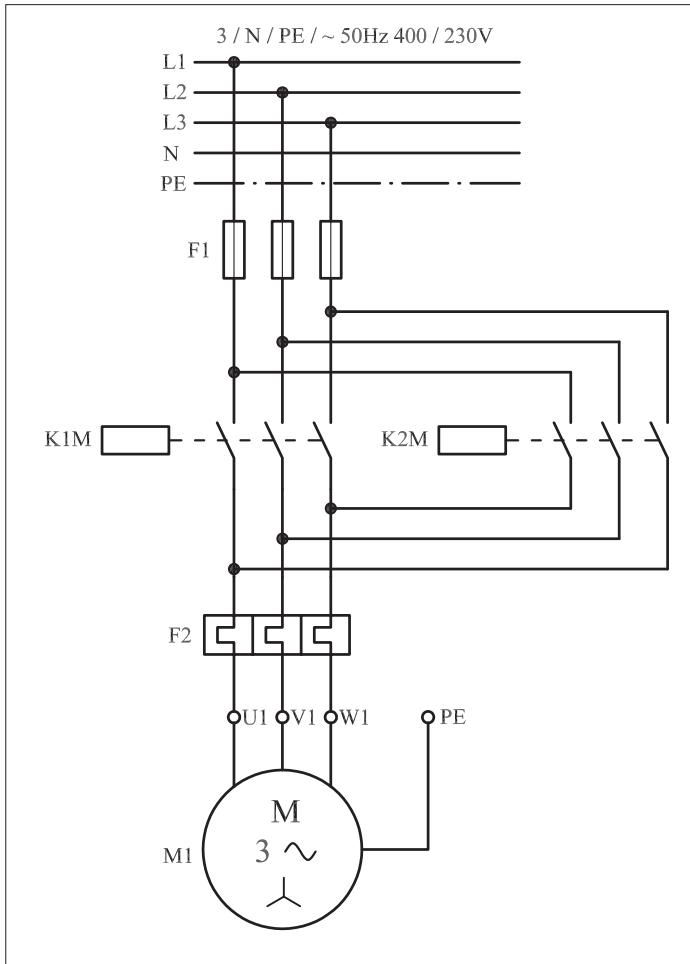

شکل ۱-۴۵۳

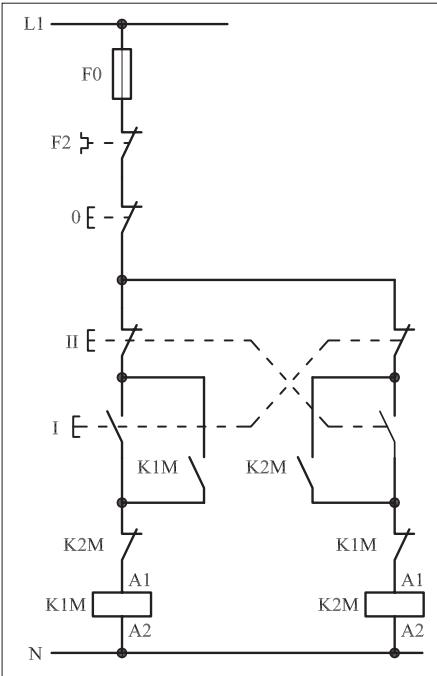

شکل ۱-۴۵۴

نحوه عملکرد به این صورت است که با فشار بر شستی I به طور همزمان چند عمل انجام می‌شود:

- مسیر جریان از طریق تیغه بسته شستی II و تیغه بسته K2M بسته می‌شود و جریان به بوبین کنتاکتور K1M می‌رسد. پس از معناطیس شدن هسته کنتاکتور K1M تیغه باز خودنگهدار K1M بسته می‌شود و کنتاکتور به صورت پایدار در مدار باقی می‌ماند و موتور به صورت راست گرد کار می‌کند. از طرف دیگر تیغه بسته K1M که در مسیر بوبین K2M قرار دارد باز می‌شود و از اتصال همزمان دو کنتاکتور و احتمال بروز اتصال کوتاه دو فاز در مدار جلوگیری می‌کند.


- با فشار بر شستی I تیغه بسته آن که در مسیر بوبین کنتاکتور K2M قرار دارد از رسیدن جریان به بوبین جلوگیری می‌کند. وقتی شستی II وصل می‌شود نیز، به طور همزمان چند عمل اتفاق می‌افتد.

- نخست این که مسیر جریان بوبین کنتاکتور K1M قطع و در نتیجه کنتاکتور K1M خاموش می‌شود.

- دوم اینکه تیغه K1M مسیر بوبین کنتاکتور K1M بسته می‌شود.

- سوم آنکه چون تیغه‌های بسته و باز شستی دوبل هم محور هستند تیغه باز شستی II که در مسیر کنتاکتور K2M قرار دارد بسته می‌شود و جریان را از طریق تیغه بسته شستی I و تیغه بسته K1M به بوبین کنتاکتور K2M می‌رسد. از این رو به همین خاطر تیغه باز خودنگهدارنده کنتاکتور K2M که به طور موازی با تیغه باز شستی II قرار دارد بسته شده و موجب پایدار شدن کنتاکتور K2M و کارکردن موتور در حالت چپ گرد می‌شود.

در این مدار تا زمانی که شستی‌های I و II به ترتیب و به صورت متناوب فشار داده شوند جهت گردش موتور مرتبأً عوض می‌شود. برای خاموش کردن موتور می‌باشد شستی 0 فشار داده شود. از F0 برای حفاظت مدار فرمان در مقابل اتصال کوتاه و از F2 برای حفاظت مدار در مقابل اضافه بار استفاده می‌شود. در شکل ۱-۴۵۵ وسایل به کار رفته در مدار را مشاهده می‌کنید.

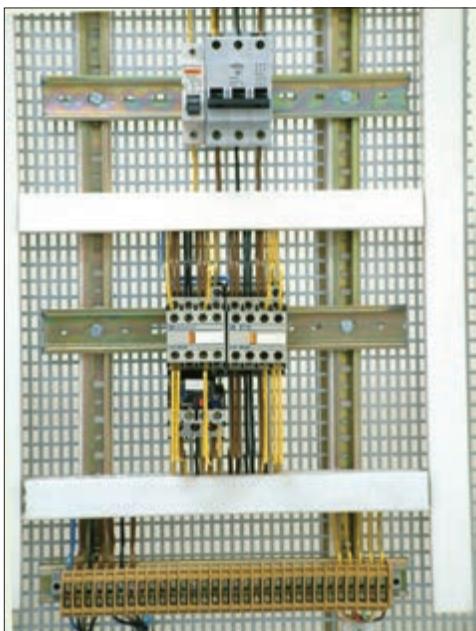


شکل ۱-۴۵۵

### توضیح:




به جهت یادآوری و داشتن یک نمونه الگو برای پاسخ دادن به موارد خواسته شده در خودآزمایی های عملی نقشه مسیر جریان، نقشه مونتاژ و نقشه خارجی مدار راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون به صورت چپ گرد راست گرد سریع در شکل های ۱-۴۵۶، ۱-۴۵۷ و ۱-۴۵۸ رسم شده است.

### نقشه مسیر جریان

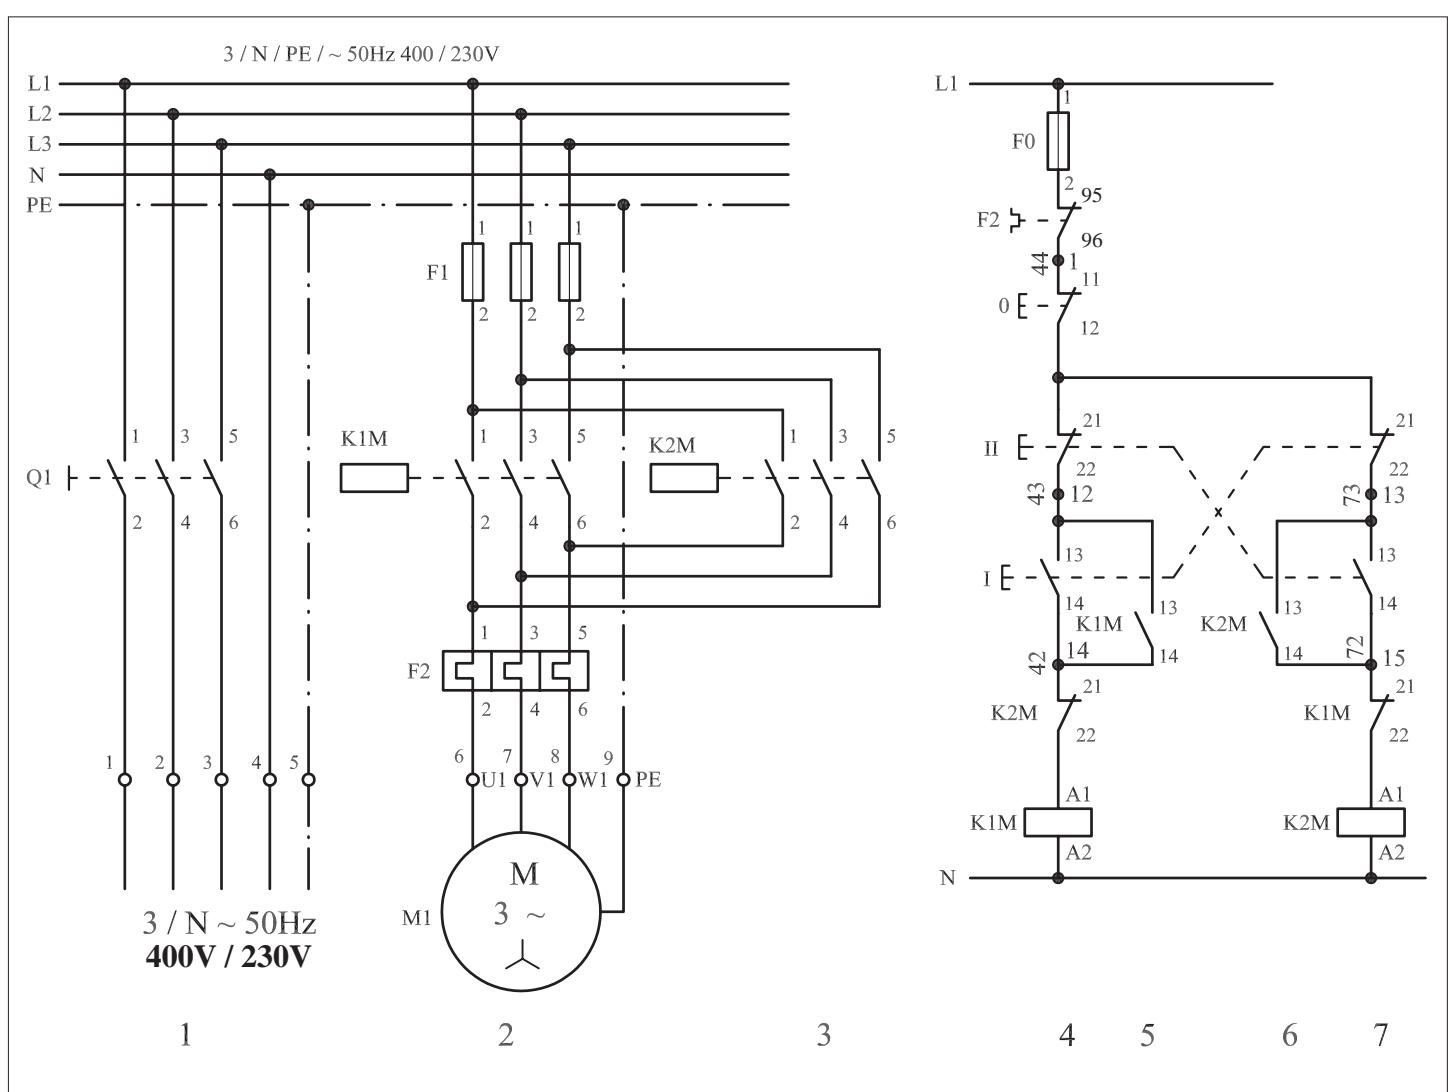


شکل ۱-۴۵۶

**نقشه مونتاژ**

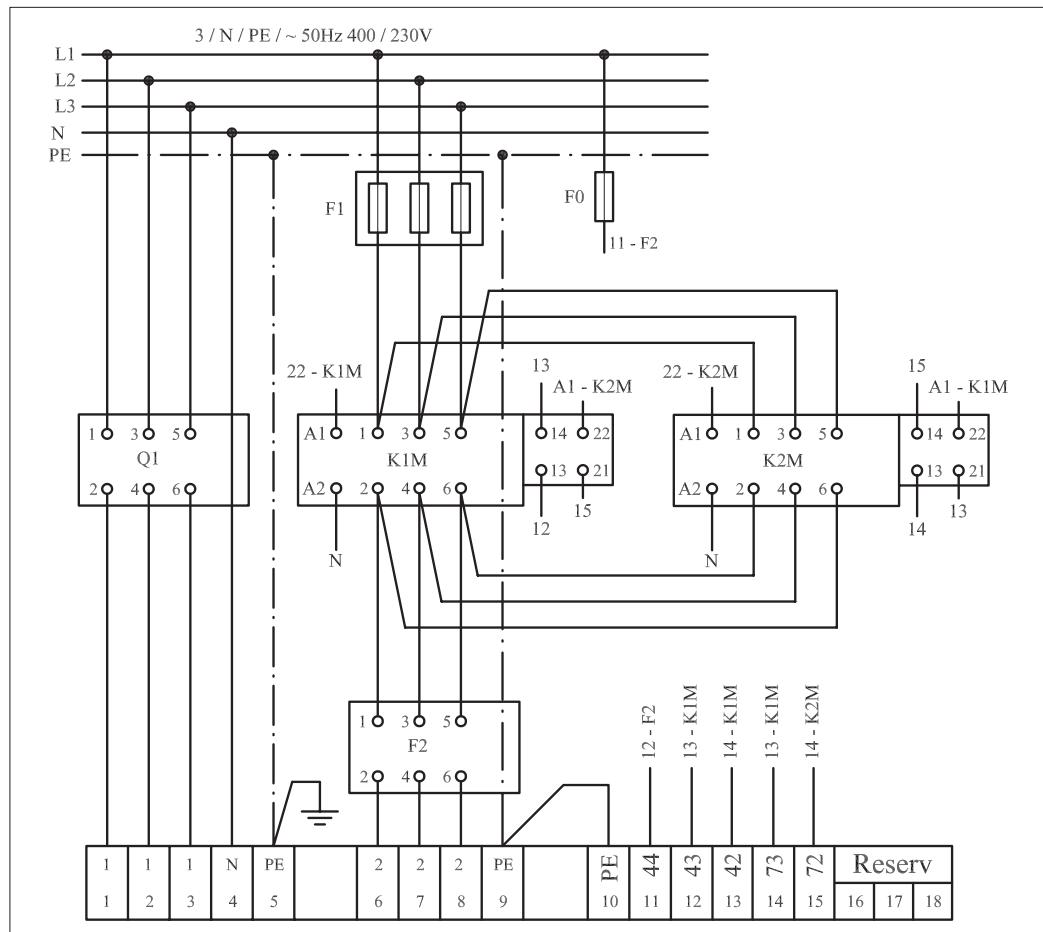

شكل ١-٤٥٧


**نقشه خارجي**

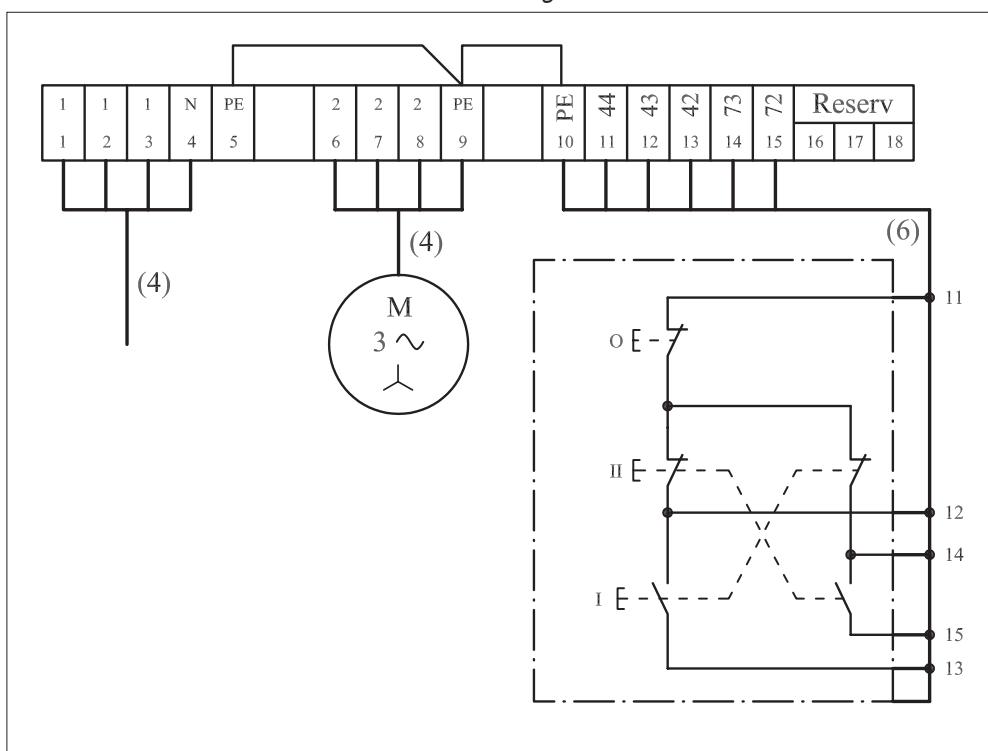

شكل ١-٤٥٨

## ۱-۵۹-۲- شرح مدار (قسمت دوم)


در این مدار نیز اگر بخواهیم از دو محل فرمان ایجاد کنیم کافیست شستی های استپ و استارت مطابق شکل ۱-۴۵۹ به مدار اضافه کنیم و مدار قدرت آن هیچ تغییری ندارد.

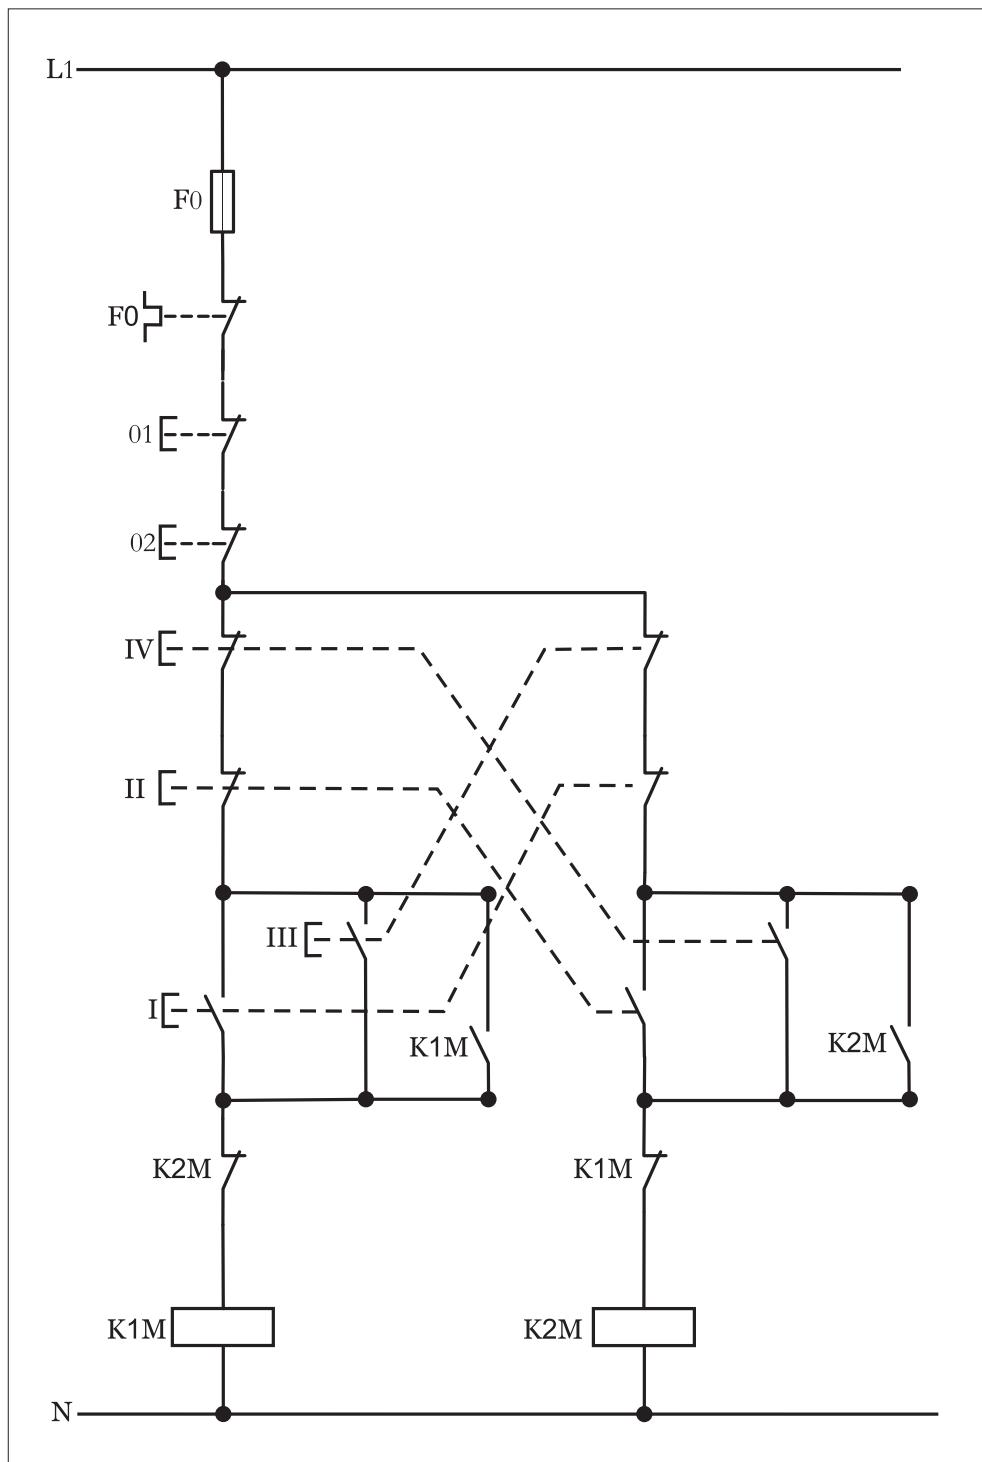

شکل ۱-۴۵۹

### ۳-۵۹-۱-مراحل اجرای کار


نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت چپ گرد - راست گرد سریع دستی شکل ۱-۴۶۰ را تکمیل کنید.  
وسایل موردنیاز مدار را مطابق شکل ۱-۴۳۵ روی تابلو نصب کنید.  
مدار موردنظر را به صورت نقشه خارجی روی تابلو اتصال دهید.

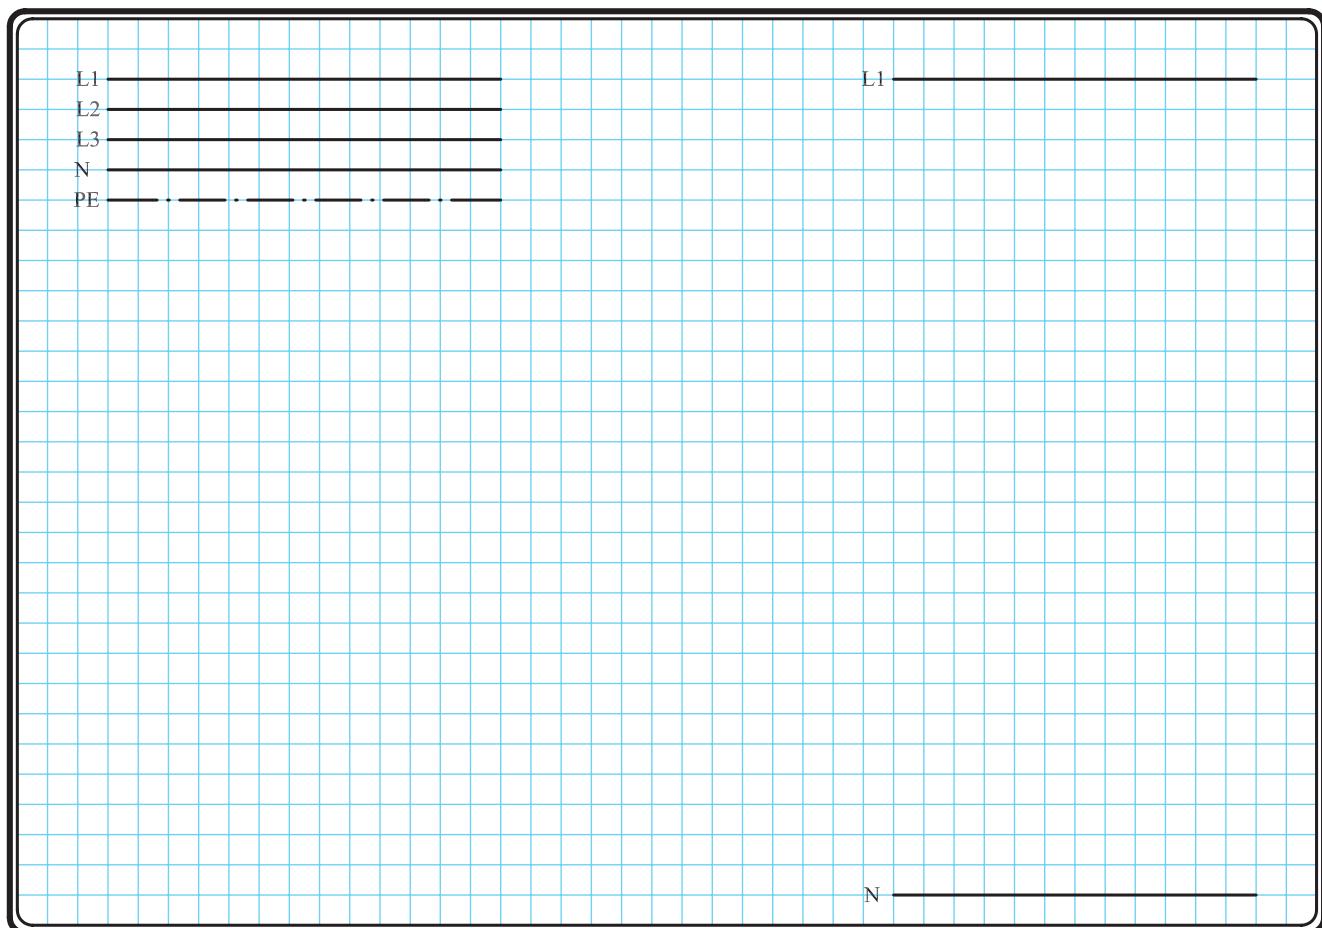

شکل ۱-۴۶۰

## ۱-۵۹-۴ - خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کنتاکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فراگرفته‌اید تعیین کنید.

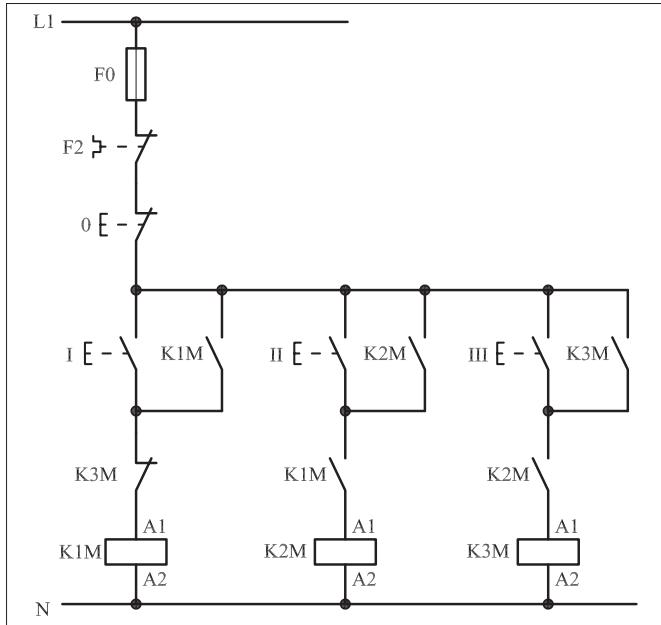

شکل ۱-۴۶۱-a

پاسخ قسمت II - شکل (a)

مدار قدرت	مدار فرمان
تیغه‌های باز تیغه‌های بسته بی‌متال         	کنتاکتور بی‌متال فیوز      


۲- در صورت مشاهده عیوب در مدار، ابتدا عیوب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:

.....  
.....  
.....  
.....

۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		

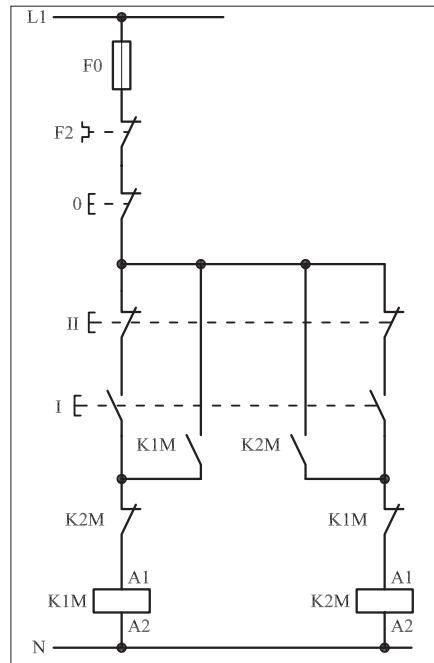

شکل ۱-۴۶۱-b

پاسخ قسمت II - شکل (b)


۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۴۶۱) تعیین کنید.

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.


۵- نقشه مونتاژ کار عملی شماره ( ۲۶ ) را رسم کنید.

نقشه مونتاژ

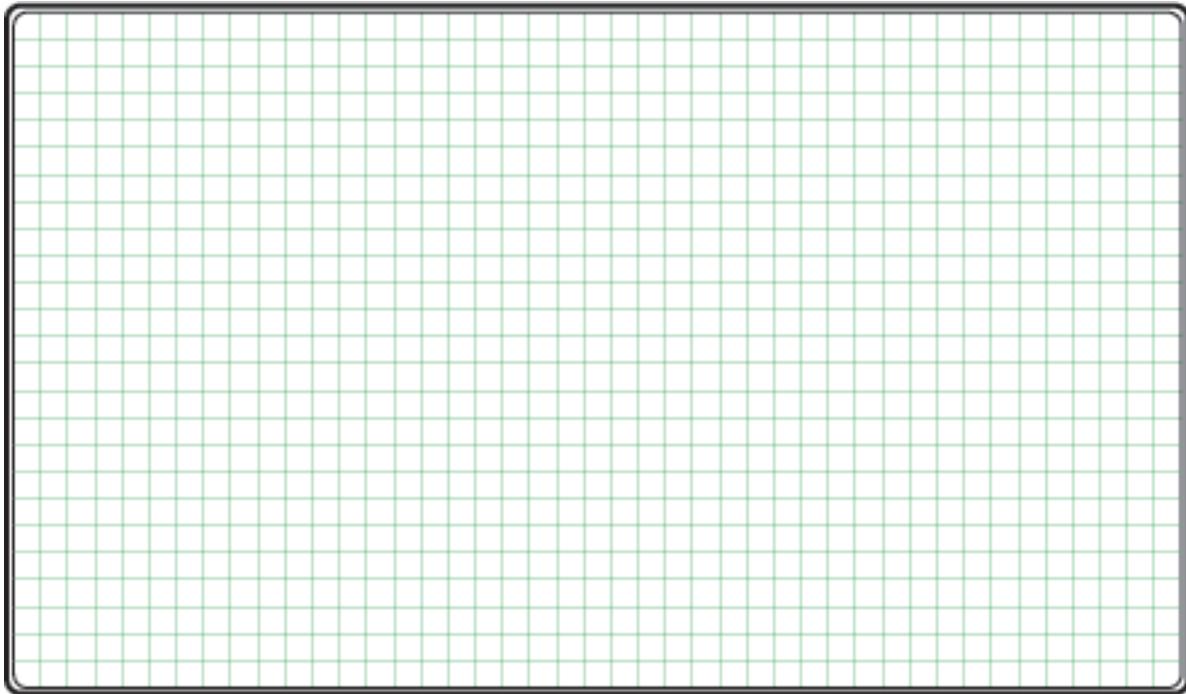

۶- نقشه خارجی کار عملی شماره ( ۲۶ ) را رسم کنید.


نقشه خارجی

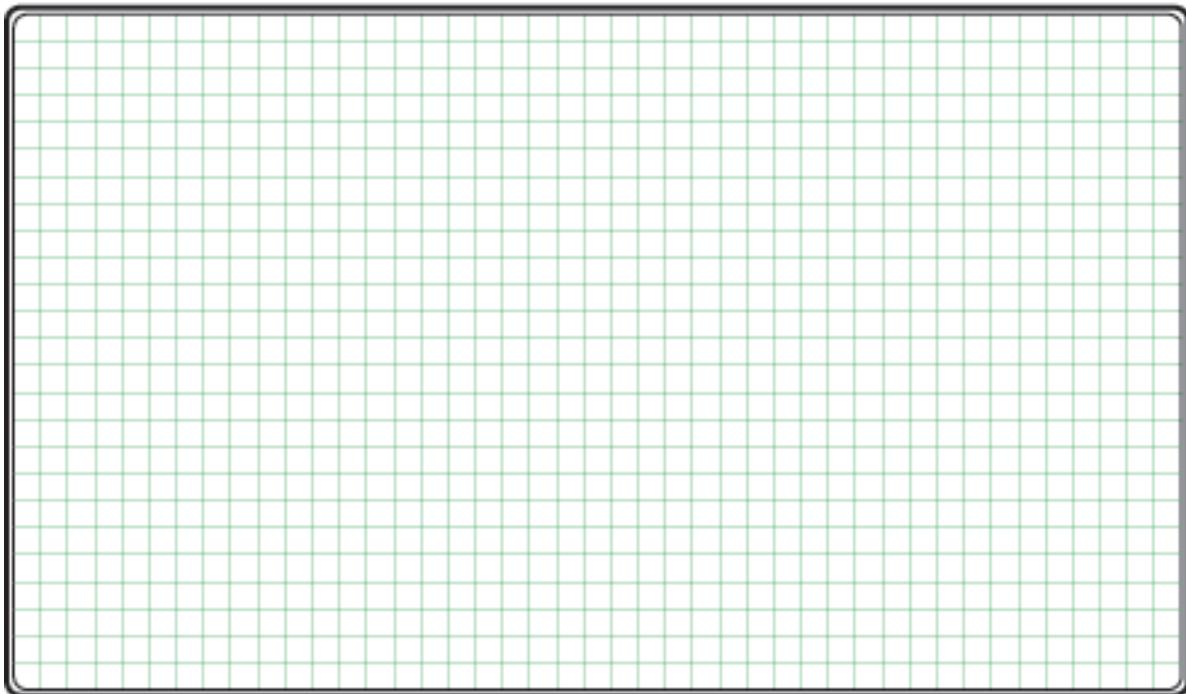


● برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۱-۴۶۲:

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.


II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

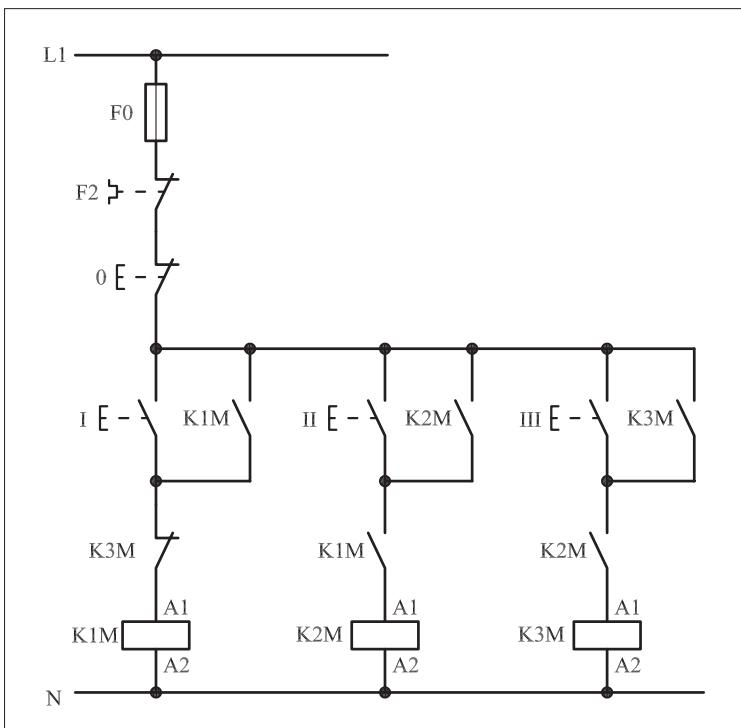

شکل ۱-۴۶۲(a)

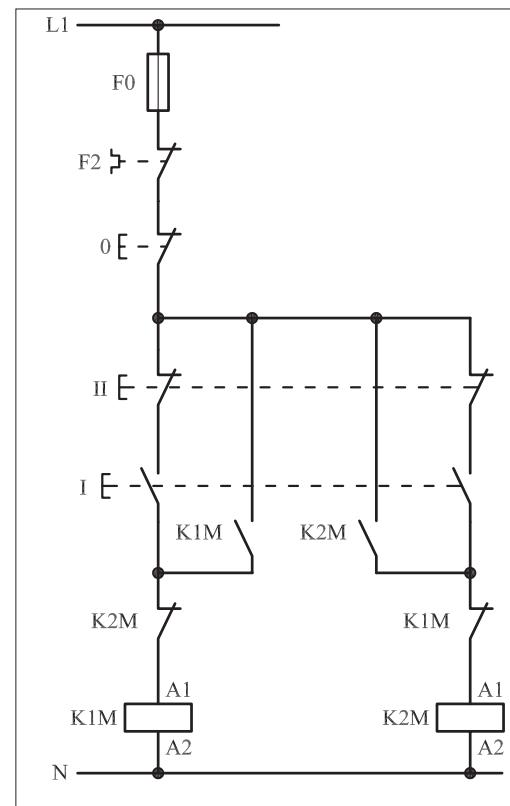

شکل ۱-۴۶۲(b)

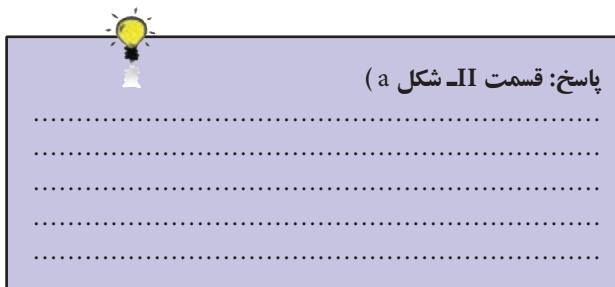



### ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

## ۱- کار عملی (۲۷)



**هدف:** بررسی نقش لیمیت سوئیچ و ایجاد تغییر جهت گردش موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت چپ گرد - راست گرد با لیمیت سوئیچ (تابع فرایند)

**وسایل و بجهزات مورد ناز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M1	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	
۲ عدد	K1M K2M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	F2	بی مثال	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۱ عدد	I	شستی استارت	
۱ عدد	S1	میکرو سوئیچ	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

## ۱-۶۰-۱- شرح مدار (قسمت اول)


برای ایجاد محدودیت در مسیر حرکت موتورهای الکتریکی از کلیدهای خاصی به نام لیمیت سوئیچ استفاده می‌شود.

در شکل ۱-۴۶۳ نمونه‌های مختلفی از آن را مشاهده می‌کنید. مدار فرمان شکل ۱-۴۶۴ را جهت راه اندازی یک موتور سه فاز به صورت چپ گرد- راست گرد توسط کلید محدود کننده «لیمیت سوئیچ» می‌توان به کار برد.

چگونگی عملکرد مدار شکل ۱-۴۶۴ به این صورت است که با زدن استارت I جریان از طریق تیغه بسته میکروسوئیچ S1 به بین کنتاکتور می‌رسد و پس از معناطیس شدن و جذب تیغه‌های فرمان و قدرت کنتاکتور KIM مثلاً موتور سه فاز روتور قفسی به صورت راست گرد شروع به کار می‌کند. فرض کنیم با به کار افتدن موتور، نوار نقاله یا چرخ و زنجیری به کار می‌کند. فرض کنیم با موتور توسط بلبرینگ‌هایی بر روی یک محور به حرکت درمی‌آید، اگر در بین مسیر، استپ ۰ قطع نشود موتور یا نوار نقاله حرکت خود را تا زمانی که به محل نصب میکروسوئیچ S1 بررسد ادامه می‌دهد. به محض برخورد موتور با میکروسوئیچ دو اتفاق به صورت همزمان رخ می‌دهد.



شکل ۱-۴۶۳

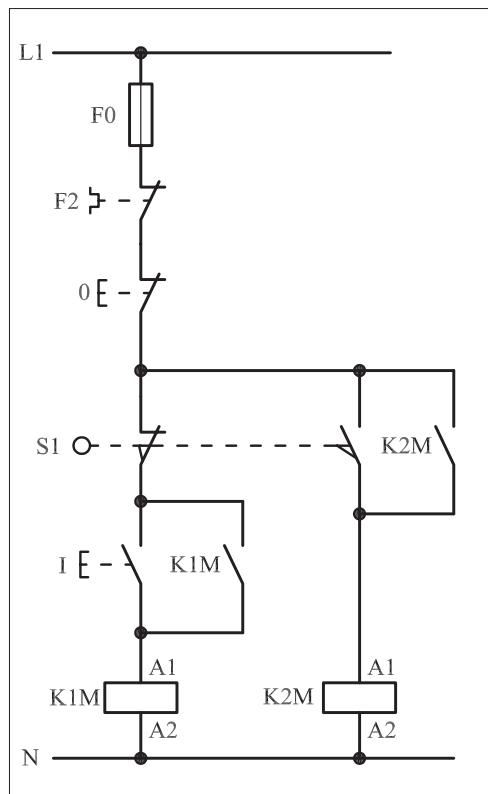

شکل ۱-۴۶۴

نخست اینکه با باز بودن کنتاکت بسته میکروسوئیچ S1 مسیر جریان رسانی به بوبین کنتاکتور K1M قطع می شود و در نتیجه جهت راست گرد موتور خاموش می شود. از طرف دیگر در همین شرایط تیغه باز میکروسوئیچ بسته می شود و مسیر جریان رسانی به بوبین کنتاکتور K2M بسته شده و موتور به حالت چپ گرد شروع به کار می کند. این شرایط تازمانی که مدار، توسط شستی استپ ۰ خاموش نشود ادامه می یابد.




شکل ۱-۴۶۶


می توان نتیجه گرفت که در طراحی مدارهای فرمان از تیغه های بسته و باز میکروسوئیچ ها در مسیرهای جداگانه برای فرستادن فرمان های قطع و وصل مجزا اماً به صورت همزمان می توان استفاده کرد. در واقع تیغه باز لیمیت سوئیچ مشابه یک شستی استارت با فرمان غیردستی و تیغه بسته لیمیت سوئیچ نیز مانند شستی استپ با فرمان غیردستی عمل می کنند.

مدار قدرت توضیحات ارائه شده را در شکل ۱-۴۶۵ مشاهده می کنید.

شکل ۱-۴۶۶ ۱ مدار اتصال روی تابلو و شکل ۱-۴۶۷ ۱ وسایل به کار رفته در مدار را از دو نمای دور و نزدیک نشان می دهد.

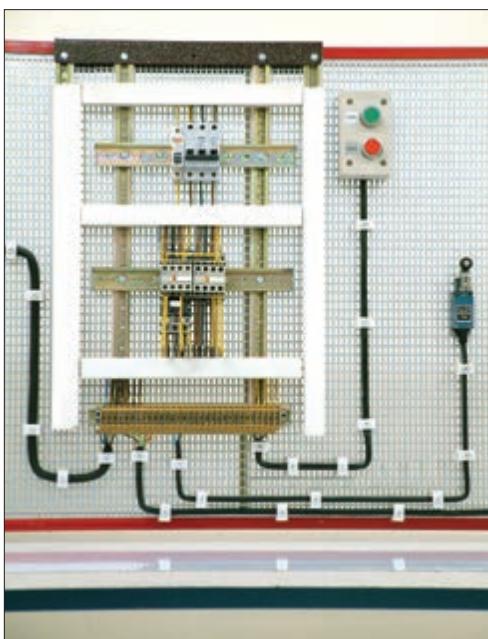

شکل ۱-۴۶۷

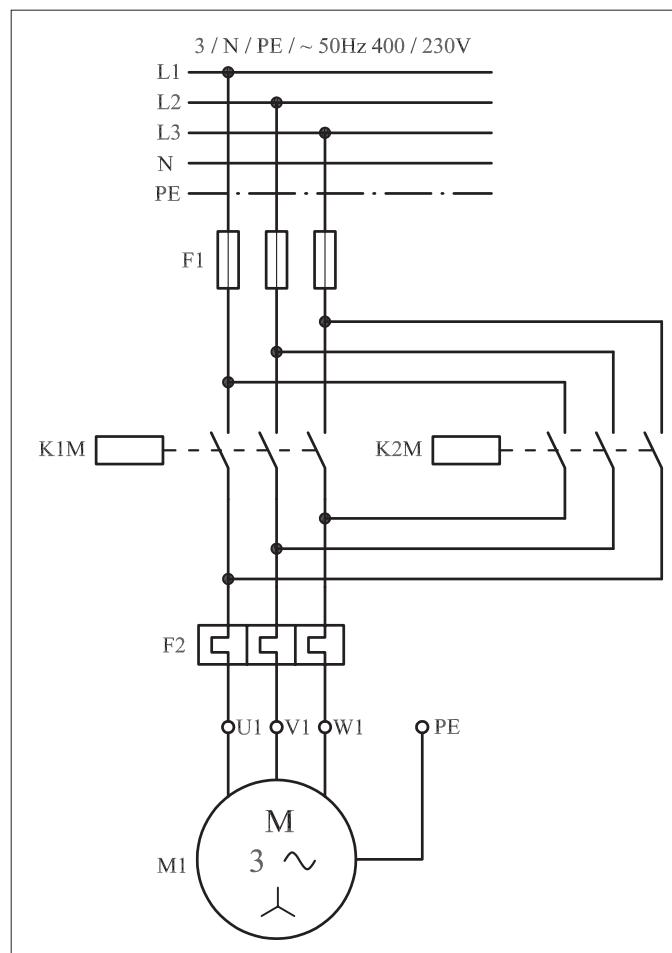


شکل ۱-۴۶۵


● اگر بخواهیم در یک مدار چپ گرد - راست گرد سریع علاوه بر فرمان دستی قابلیت فرمان گرفتن از طریق دو میکروسوئیچ (لیمیت سوئیچ)، ابتدا و انتهای مسیر حرکت موتور را نیز داشته باشد از مداری مطابق شکل ۱-۴۶۸ که روی تابلوی اتصال داده شده است می‌توان استفاده کرد.

## ۲-۶۰-۱- شرح مدار (قسمت دوم)

با وصل شستی استارت I و یا برخورد موتور به میکروسوئیچ S2، جریان از طریق تیغه های بسته S1 و شستی II به بوین کنتاکتور می‌رسد و پس از مغناطیس شدن، خود نگهدار می‌شود و مدار در حالت راست گرد شروع به کار می‌کند. برای جلوگیری از پدیده همزمانی دو کنتاکتور K1M و K2M در شروع کار اگر هر کدام از شستی های I یا II زودتر وصل شوند تیغه بسته آن کنتاکتور که در مسیر مخالف قرار دارد باز می‌شود و اجازه وصل کنتاکتور دوم را نمی‌دهد.

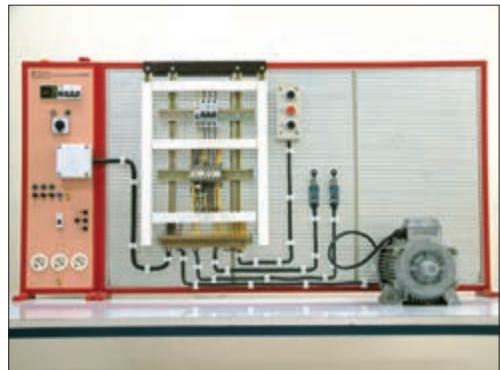

شکل ۱-۴۶۸

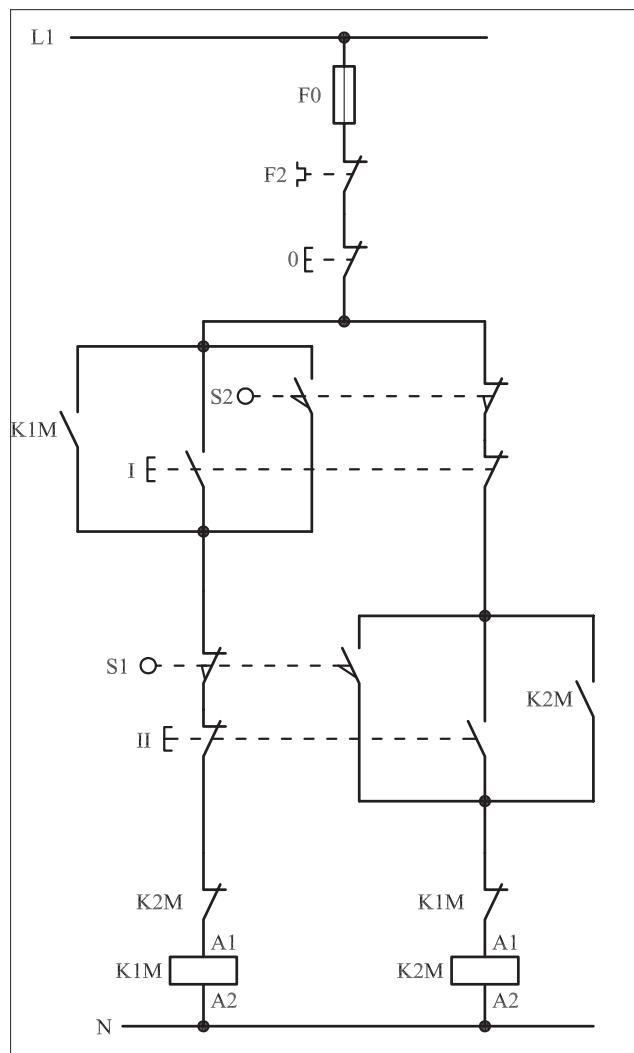

شکل ۱-۴۶۹

نکته دیگری که پیش‌بینی شده است قرار دادن تیغه‌های بسته K1M و K2M کنتاکتورها در مسیر یکدیگر است که از همزمانی کنتاکتورها در شرایط کاری جلوگیری می‌کند. حال اگر در ضمن کار موتور که راست گرد است شستی دوبل II را فشار دهیم و یا موتور با میکروسوئیچ انتهای مسیر S1 برخورد نماید مشابه حالت قبل چند کار به صورت همزمان و دریک لحظه کوتاه اتفاق می‌افتد.

الف - مسیر جريان کنتاکتور K1M قطع و کنتاکتور خاموش می‌شود.

ب - موتور از حالت راست گرد باز می‌ایستد.

ج - تیغه بسته که در مسیر بین قرار دارد به حالت وصل بازمی‌گردد.

د - با وصل تیغه‌های باز استارت II و یا میکروسوئیچ S1 جیان از طریق تیغه

بسته K1M به بین کنتاکتور K2M می‌رسد و جذب می‌شود.

ه - تیغه خودنگهدارنده K2M که به طور موازی با تیغه بازشستی II قرار دارد


بسته می‌شود و موتور در حالت چپ گرد و به صورت پایدار کار می‌کند.

این شرایط تا زمانی پایدار است که مجدد استارت I و یا میکروسوئیچ S2


وصل شوند و موتور تغییر وضعیت داده و به حالت راست گرد درمی‌آید.

مدار قدرت مربوط به مدار فرمان ۱-۴۶۹-۱۴۷۰ را در شکل ۱-۴۷۰ و تصویر وسایل

به کار رفته در مدار را در شکل ۱-۴۷۱ مشاهده می‌کنید.

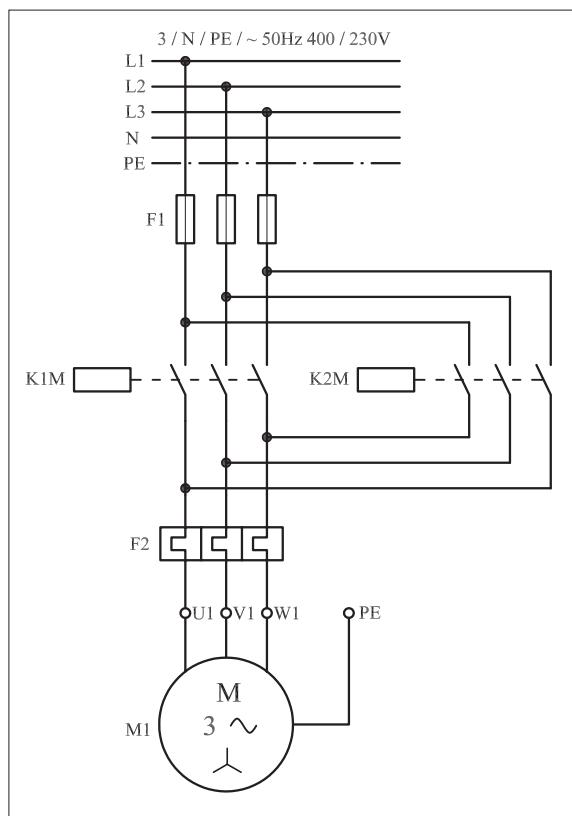

شکل ۱-۴۷۰

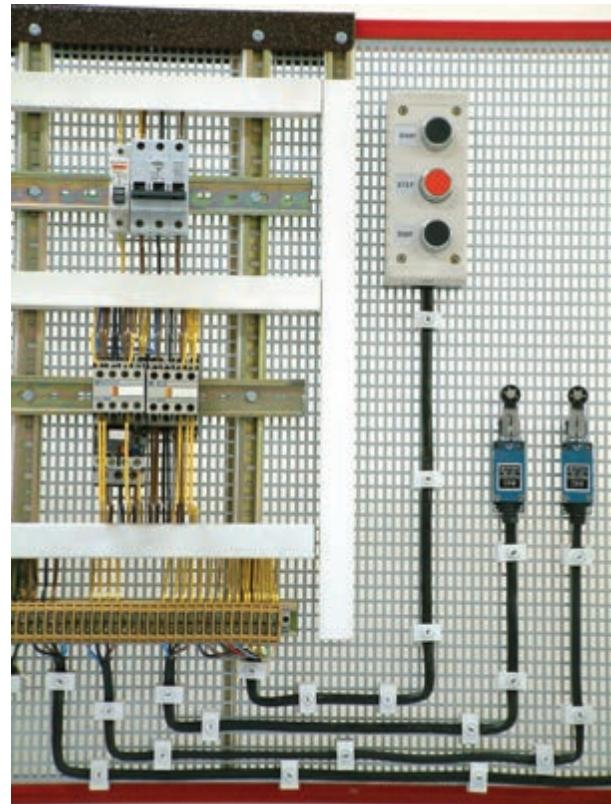


شکل ۱-۴۷۱

### ۳-۱- مراحل اجرای کار

نقشهٔ مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی را رسم کنید که به صورت شکل ۱-۴۷۲ عمل کند.

با زدن استارت موتور از نقطه A شروع به حرکت کرده و لامپ سیگنال سبز روشن شود و پس از رسیدن به انتهای مسیر (نقطه B) موتور چپ گرد شده و لامپ سیگنال قرمز روشن می‌شود و به محض رسیدن به نقطه A موتور خاموش شود. وسایل موردنیاز مدار را مطابق شکل ۱-۴۶۶ روی تابلو نصب کنید.

مدار مورد نظر را به صورت نقشهٔ خارجی روی تابلو اتصال دهید.

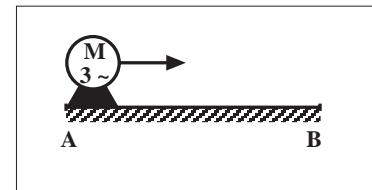

L1  
L2  
L3  
N  
PE


L1

N

شکل ۱-۴۷۲

## ۱-۶۰-۴ - خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کن tact های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فرا گرفته اید تعیین کنید.

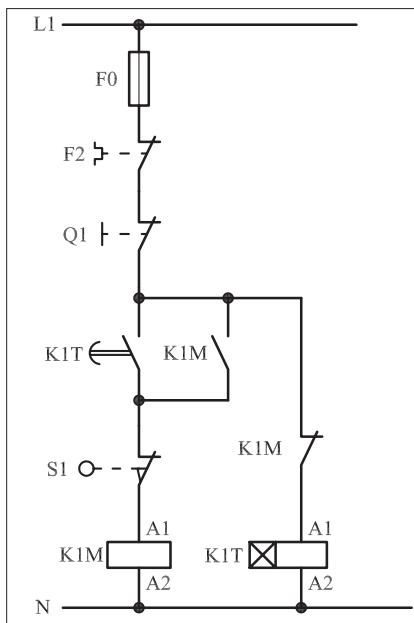

شکل a ۱-۴۷۳

پاسخ قسمت II - شکل (a)

مدار قدرت	مدار فرمان
بی متال 	کن tactور 

۲- در صورت مشاهده عیب در مدار ، ابتدا عیب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:


۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		

۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۴۷۳) کار رفته در مدار را مشخص کنید.

I- شماره مسیرها و کن tact های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

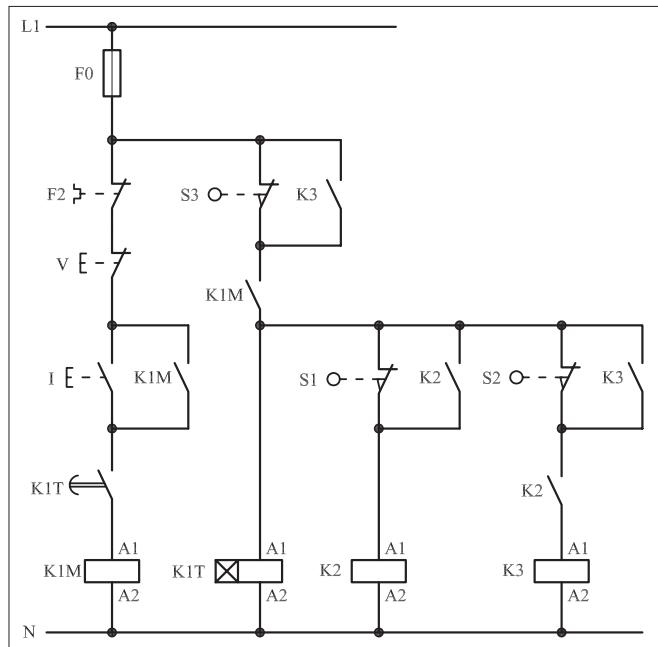


شکل b ۱-۴۷۳

پاسخ قسمت II - شکل (b)


۵- نقشهٔ مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ مونتاژ

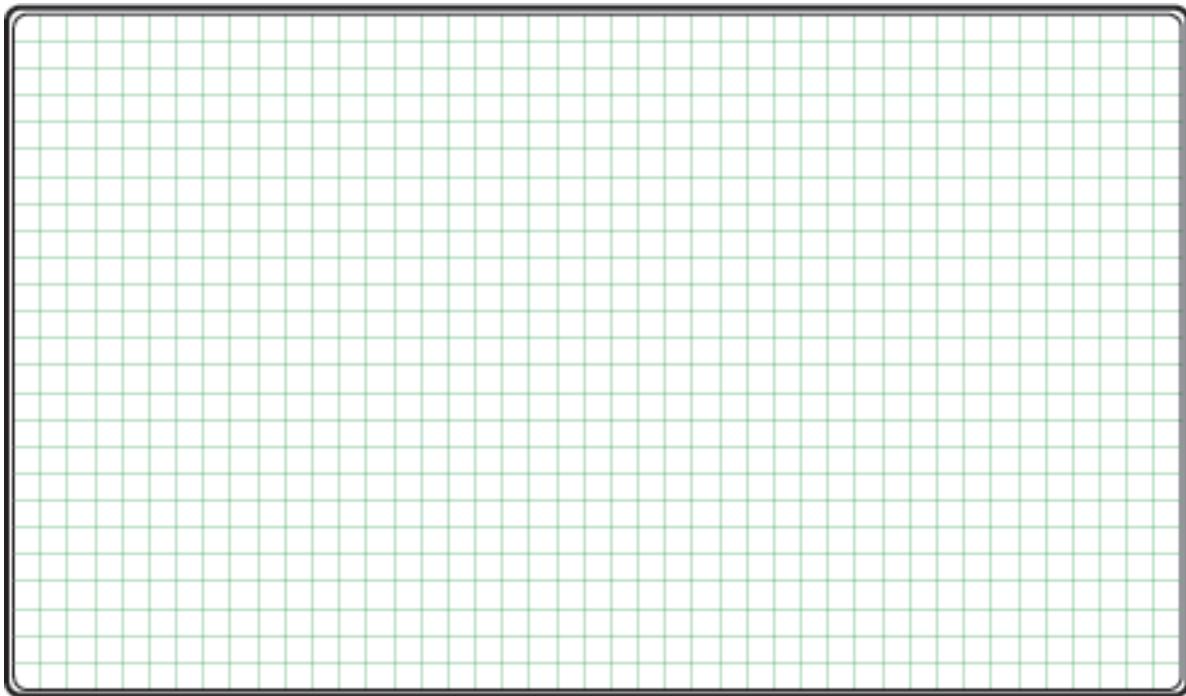

۶- نقشهٔ خارجی کار عملی را رسم کنید.


نقشهٔ خارجی

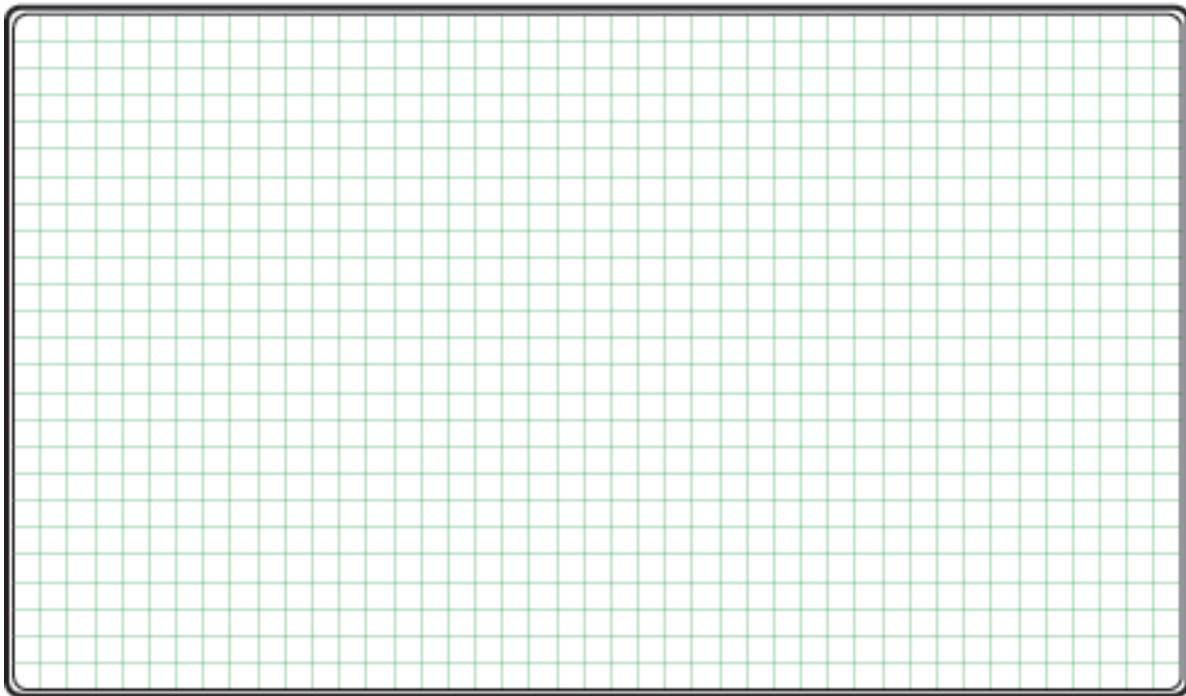


● برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۱-۴۷۴:

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.


II- اصول کار هر مدار را بنویسید و درمورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

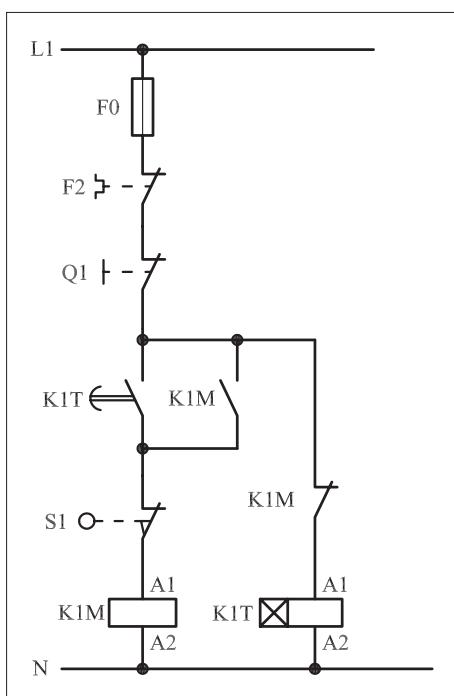


شکل ۱-۴۷۴ (a)

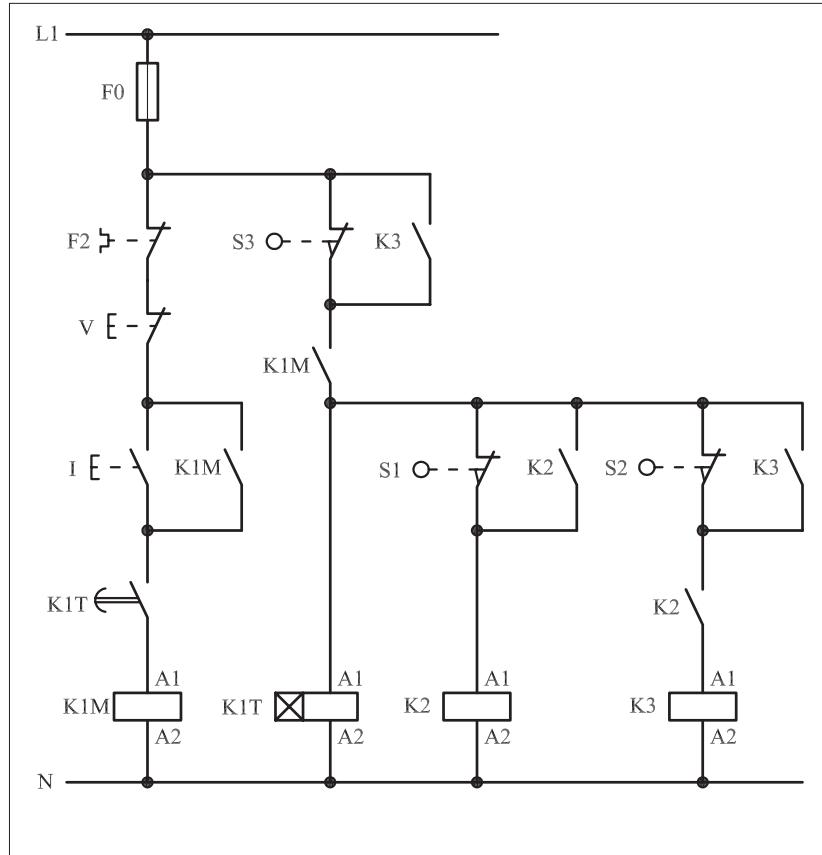

شکل ۱-۴۷۴ (b)

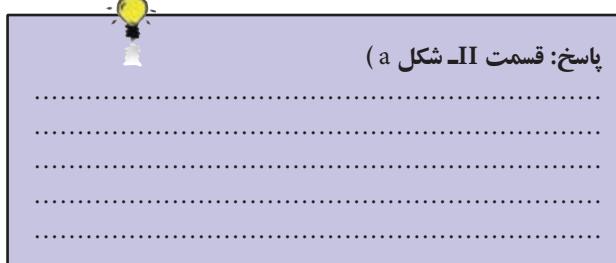

پاسخ: قسمت II- شکل (a)

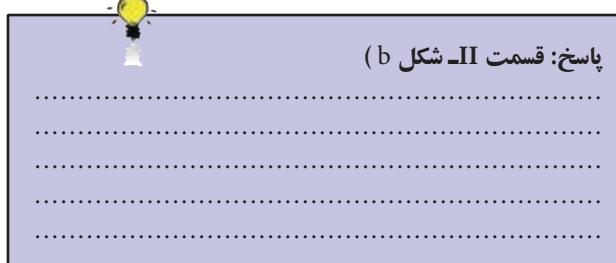

پاسخ: قسمت II- شکل (b)



### ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

## ۱۶۱- کار عملی (۲۸)



**هدف:** راه اندازی دو موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت چپ گرد راست گرد سریع با تایمر


**وسایل و تجهیزات مورد ناز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M1	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی	
۲ عدد	K1M K2M	کستاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	F2	بی مثال	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۲ عدد	I II	شستی استارت	
۲ عدد	K1T K2T	تایمر	


اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.

● هر گاه مدار چپ گرد - راست گردی را بخواهیم با استفاده از تایمر تغییر وضعیت دهیم یعنی موتور برای مدت زمانی در حالت راست گرد و سپس به صورت اتوماتیک تغییر وضعیت داده و در شرایط چپ گرد کار کند از مدار مطابق شکل ۱-۴۷۵ می توان استفاده کرد.

شکل ۱-۴۷۶ چگونگی اتصال قطعات روی تابلو را از نمای نزدیک نشان می دهد.

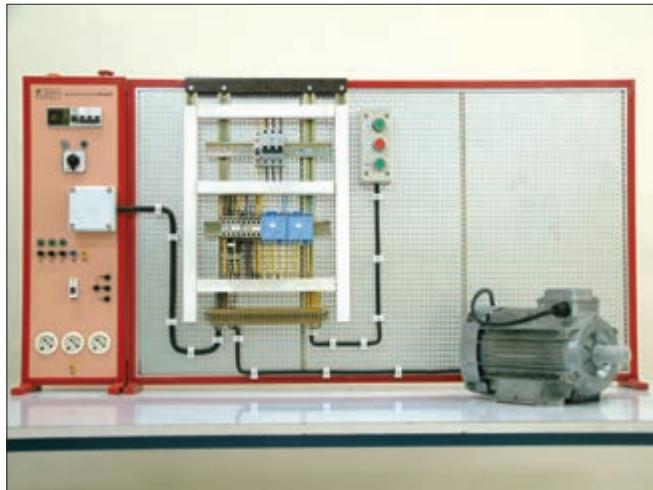

شکل ۱-۴۷۵

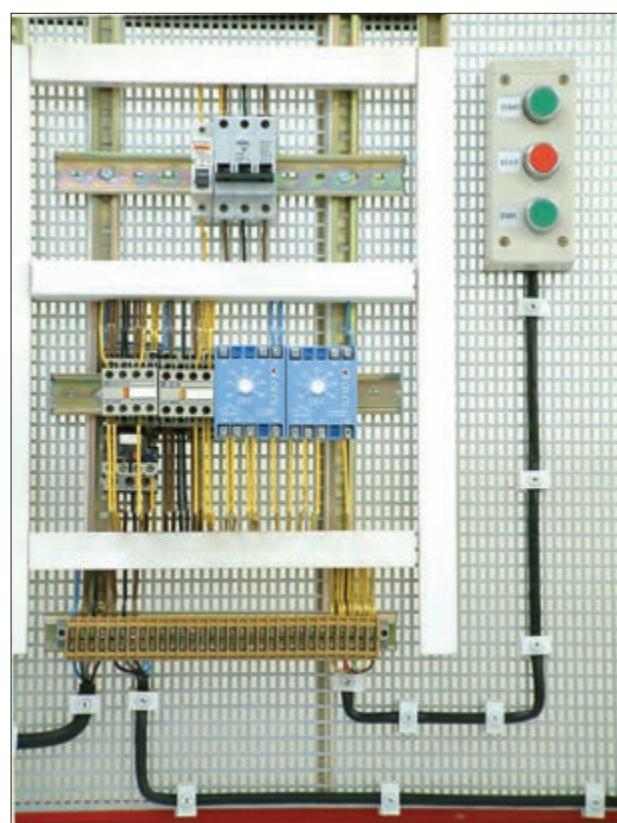

شکل ۱-۴۷۶

### ۱-۶۱- شرح مدار

طرز کار مدار شکل ۱-۴۷۷ به این صورت است که با وصل شستی استارت، جریان از طریق تیغه بسته کنتاکتور K2M به بویین کنتاکتور K1M می رسد و پس از مغناطیس شدن تیغه خودنگهدار K1M که به طور موازی با استارت قرار دارد بسته می شود و جریان به بویین تایمر K1T می رسد.

پس از طی شدن زمان تعیین شده برای تایمر K1T، تیغه باز آنکه در مسیر کنتاکتور K1 قرار دارد بسته می شود و جریان از طریق تیغه بسته K2M به بویین کنتاکتور کمکی K1 می رسد. با برقرار شدن کنتاکتور کمکی K1 چند عمل دریک لحظه به طور همزمان انجام می شود.


اولاً: تیغه باز K1 که به طور موازی با تیغه باز تایمر K1T قرار دارد، بسته و خودنگهدار می شود.

ثانیاً: تیغه بسته آنکه در مسیر کنتاکتور K1M است باز شده و وضعیت راست گرد موتور خاموش می شود.


ثالثاً: تیغه باز آن که در مسیر کنتاکتور K2M قرار دارد بسته شده و موتور در حالت چپ گرد قرار می گیرد.

با در مدار قرار گرفتن تایمر K2T و کنتاکتور کمکی K2 و موتور از حالت چپ گرد به راست گرد تغییر وضعیت می دهد. این تغییر وضعیت از راست گرد به چپ گرد و بالعکس به شکل اتوماتیک توسط تایمرهای K1T و K2T تا زمانی که مدار توسط شستی استپ 0 قطع نشود ادامه می یابد.

شکل دیگری از مدار فرمان که می تواند به عنوان مدار چپ گرد - راست گرد به کار رود، شکل ۱-۴۷۸ است. خصوصیت این مدار آن است که تعداد کنتاکتورها در آن یکی کمتر است و عیب آن پایین بودن درجه حفاظت در مقابل تغییر وضعیت از چپ به راست و بر عکس است. مدار قدرت شکل ۱-۴۴۸ مشابه مدار قدرت شکل ۱-۴۶۲ است.

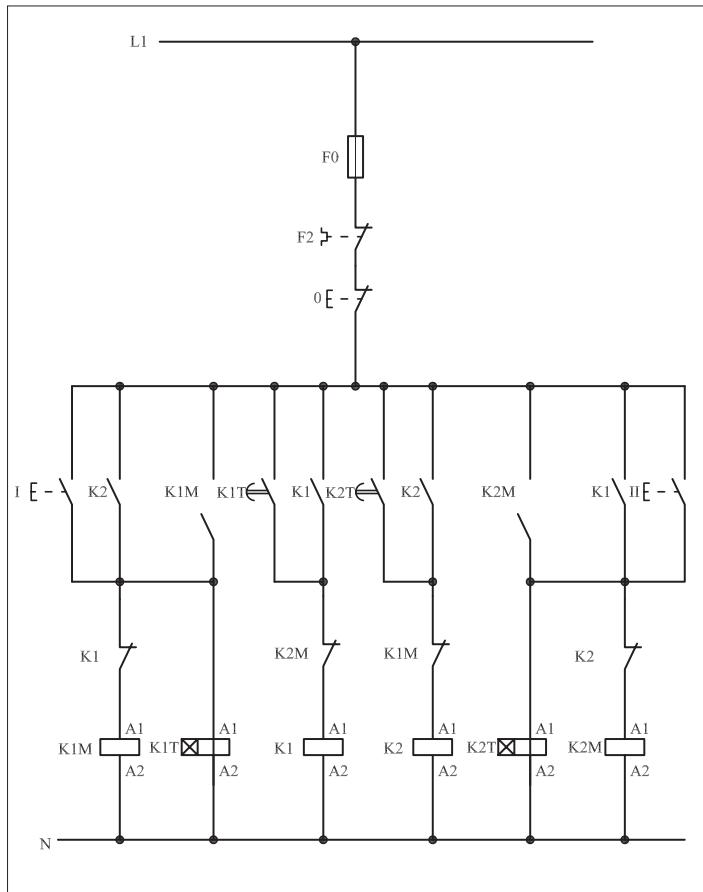

شکل ۱-۴۷۷

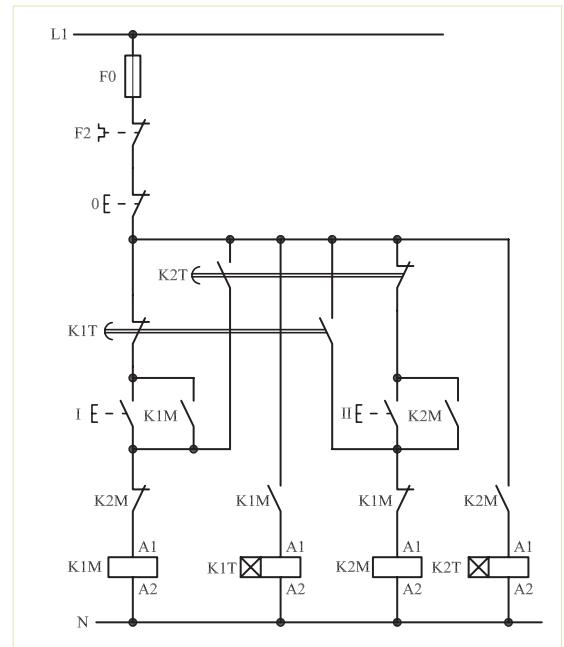


شکل ۱-۴۷۸

## ۱-۶۱-۲ - مراحل اجرای کار

نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور  
قفسی به صورت چپ گرد - راست گرد سریع (با تایمر) شکل ۱-۴۷۹ را  
تکمیل کنید.


وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۴۸۴ روی تابلو نصب کنید.  
مدار موردنظر را به صورت نقشه خارجی روی تابلو اتصال دهید.

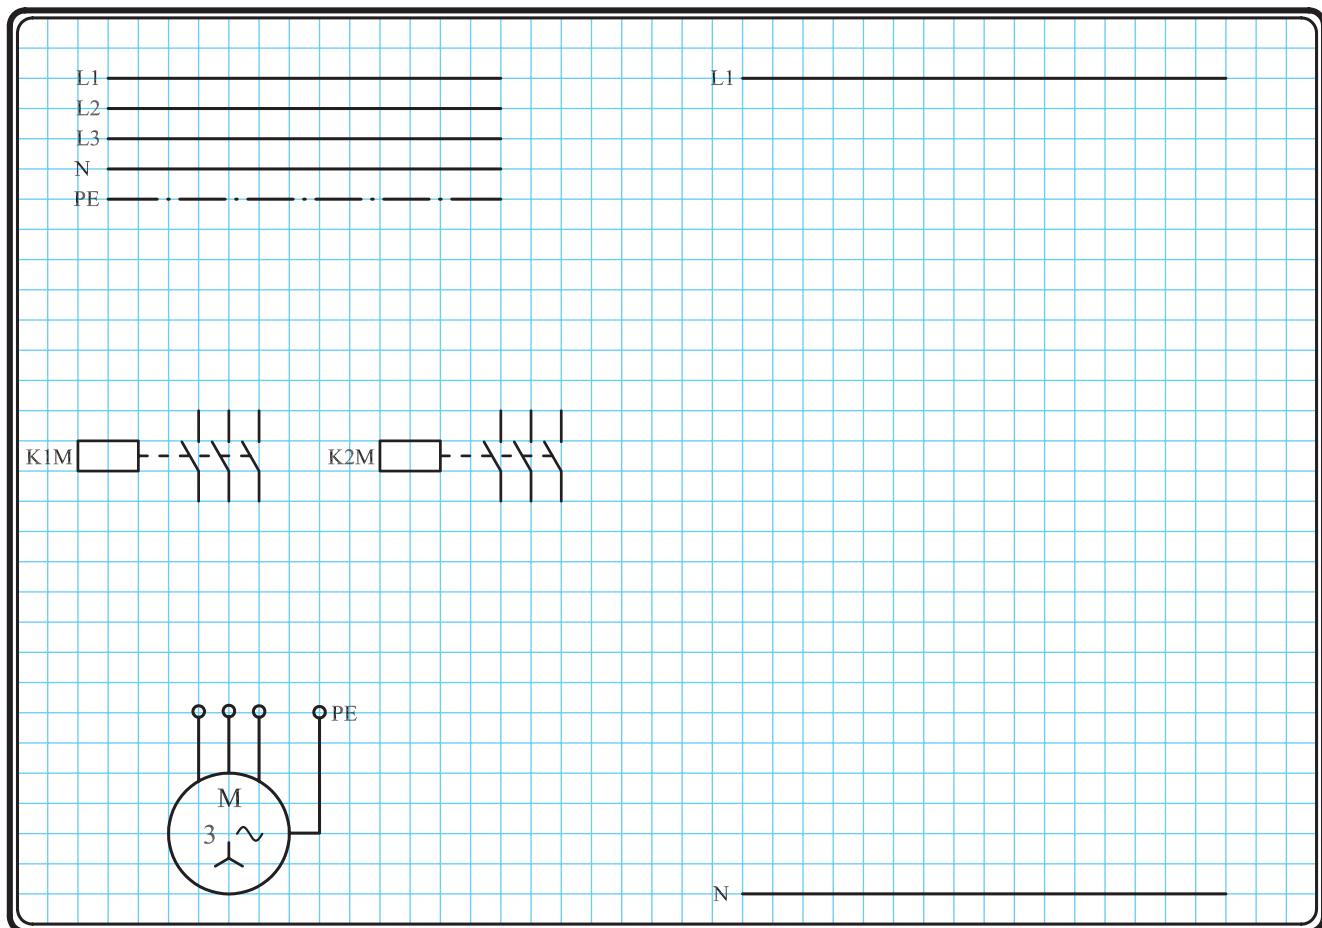

شکل ۱-۴۷۹

### ۱-۶۱-۳- خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کنکاتهای موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فرا گرفته اید تعیین کنید.

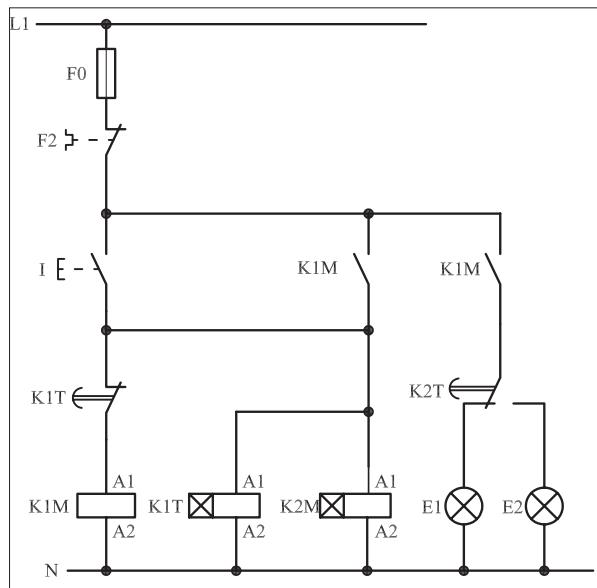

شکل (a) ۱-۴۸۰

پاسخ قسمت II - شکل (a)

مدار قدرت	مدار فرمان
بی متال 	کنکاتور 


۲- در صورت مشاهده عیوب در مدار، ابتدا عیوب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:

۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		

۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۴۸۰) از مدارهای فرمان نشان داده شده

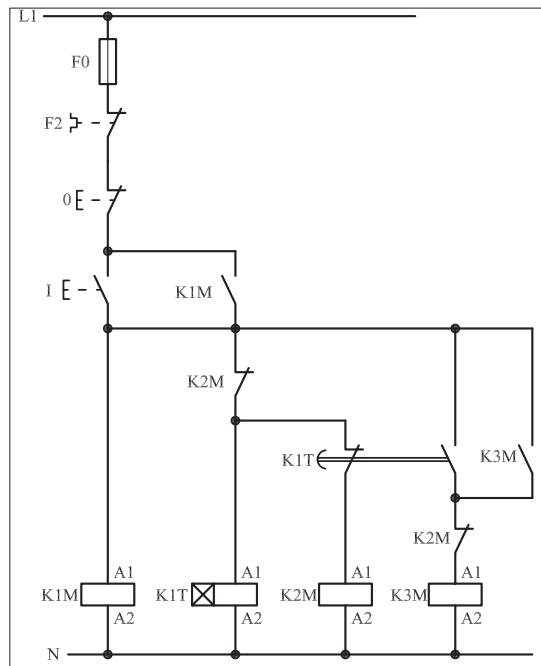

شکل (b) ۱-۴۸۰


پاسخ قسمت II - شکل (b)

I- شماره مسیرها و کنکاتهای هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.


۵- نقشهٔ مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

نقشهٔ مونتاژ

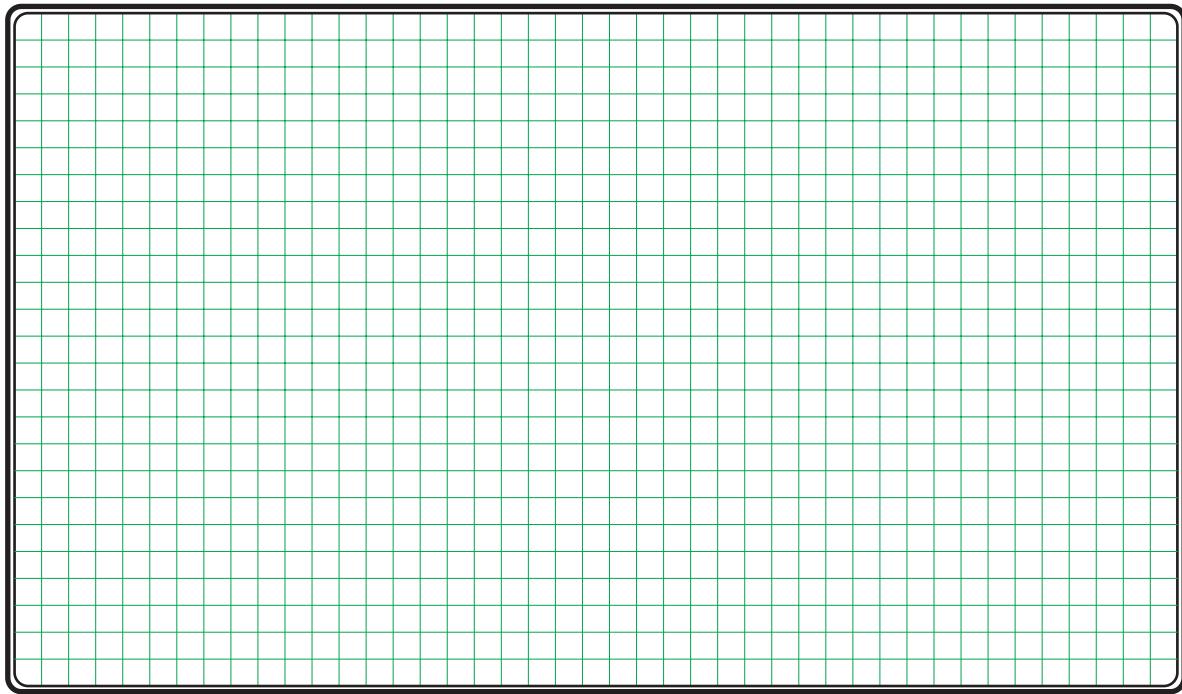

۶- نقشهٔ خارجی کار عملی را رسم کنید.


نقشهٔ خارجی

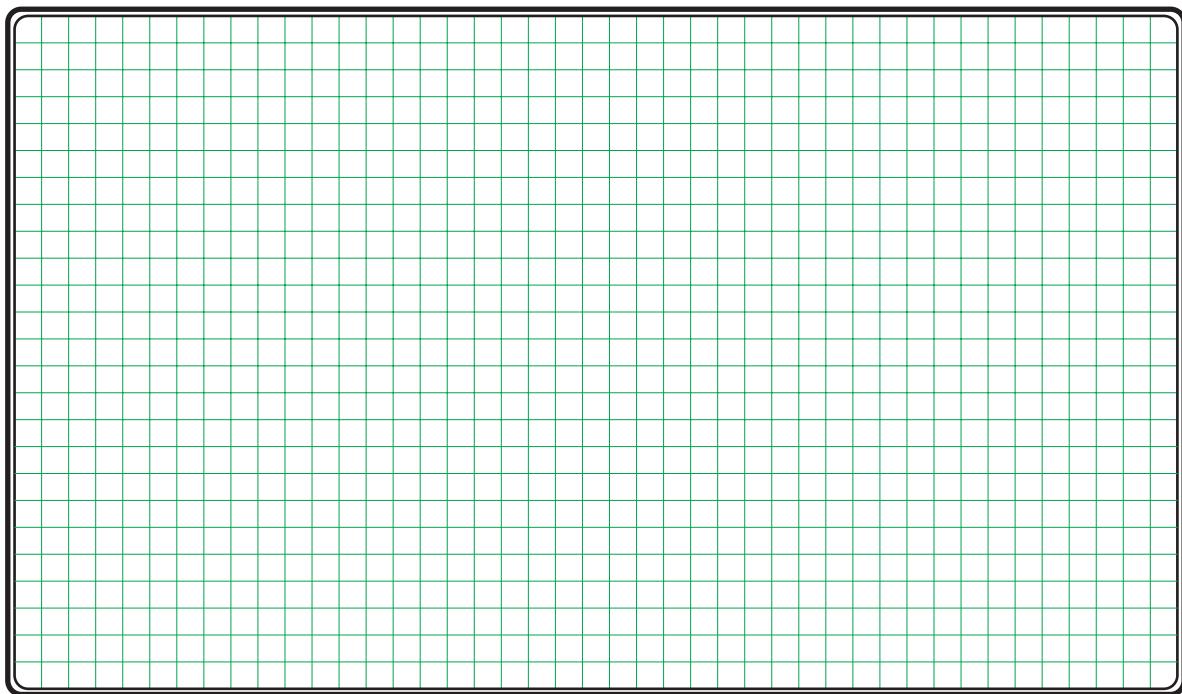


● برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۱-۴۸۱:

I - شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II - اصول کار هر مدار را بنویسید و درمورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

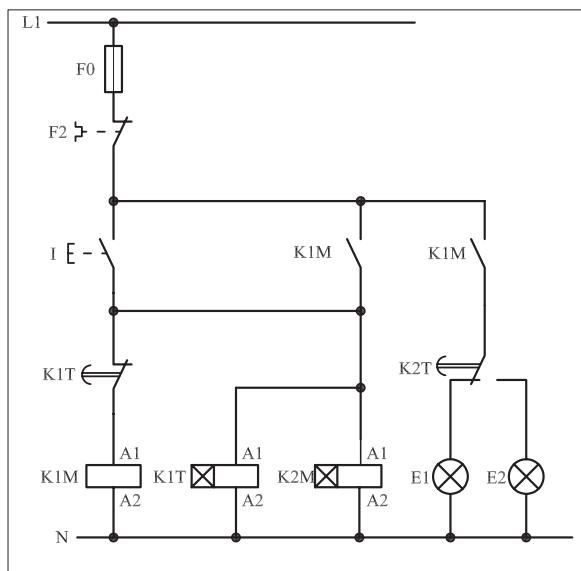

شکل ۱-۴۸۱ (a)

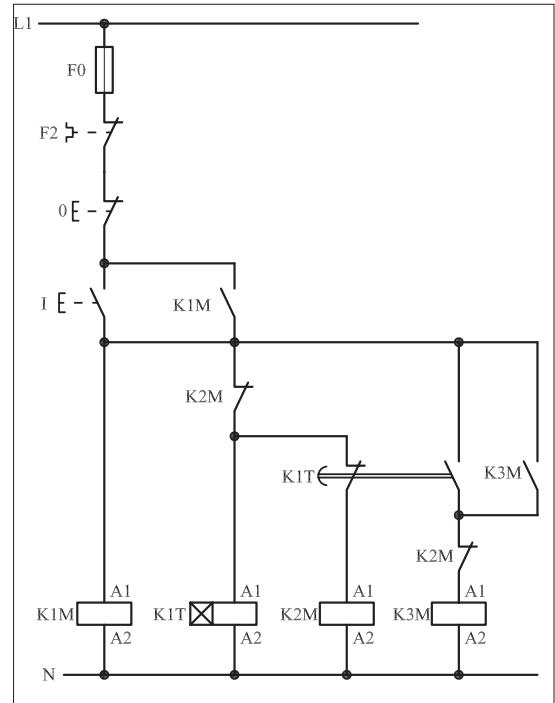

شکل ۱-۴۸۱ (b)



پاسخ: قسمت II- شکل (a)



پاسخ: قسمت II- شکل (b)

ساعت آموزشی

نظری	عملی	جمع

# ۱-۶۲ کار عملی (۲۹)



**هدف:** راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون رو تور قفسی به صورت ستاره مثلث دستی


**وسایل و بجهزیات مورد ناز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تصویر وسیله	نام وسیله	حروف مشخصه	تعداد
	موتور سه فاز آسنکرون رو تور قفسی	M1	۱ عدد
	کنتاکتور	K1M K2M K3M	۳ عدد
	فیوز مینیاتوری تک فاز	F0	۱ عدد
	فیوز مینیاتوری سه فاز	F1	۱ عدد
	بی متال	F2	۱ عدد
	شستی استپ	01 02	۲ عدد
	شستی استارت	I	۱ عدد


اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.

- در بحث راه اندازی موتورهای سه فاز روتور قفسی دیدید که یکی از روش‌های راه اندازی موتورهای آسنکرون روتور قفسی، روش ستاره – مثلث است.

در این روش با تغییر اتصال سربندی کلاف‌های موتور می‌توان ولتاژ اعمال شده به سیم پیچی‌های موتور را تغییر داد. درنتیجه جریان عبوری و راه اندازی آنها نیز کم می‌شود. مدار فرمان راه اندازی موتورها به حالت ستاره – مثلث را به شکل‌های مختلف طراحی می‌کنند. در اینجا چند نوع از آن‌ها بررسی شده است. شکل‌های ۱-۴۸۲ و ۱-۴۸۳ تصویر مونتاژ و نحوه کابل کشی تجهیزات مدار روی تابلو را نشان می‌دهد.

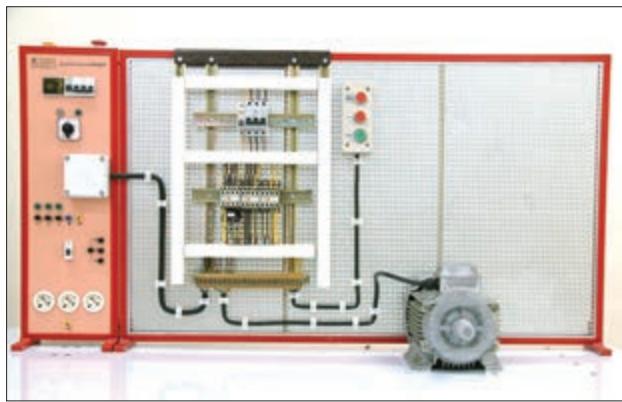

شکل ۱-۴۸۲

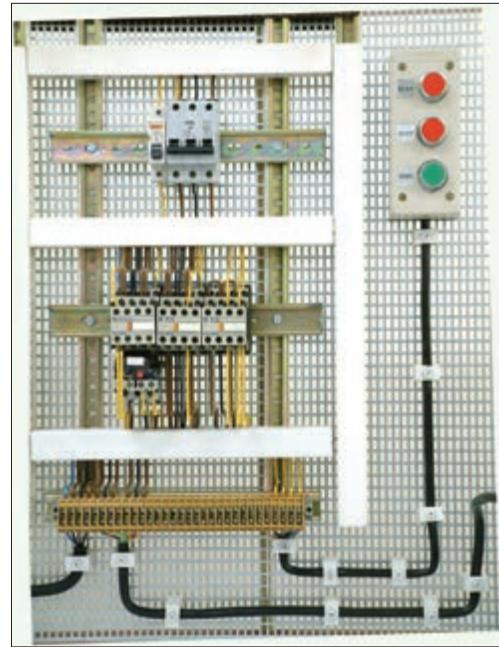

شکل ۱-۴۸۳

### ۱-۶۲-۱- شرح مدار (قسمت اول)


پیش از بررسی مدارهای فرمان ستاره – مثلث در حالات مختلف مدار قدرت آن را تحلیل می‌کنیم. مدار قدرت در تمام حالات ثابت است. در شکل ۱-۴۸۴ مدار قدرت ستاره – مثلث را مشاهده می‌کنید.

از آنجایی که رعایت برخی اصول چه در مدارهای کلیدی و چه در مدارهای کنتاکتوری، ضروری است در طراحی مدار قدرت ستاره – مثلث نیز سعی شده است تا نکات حفاظتی یا نکاتی که برای جریان رسانی و ایجاد اتصالات لازم است در مدارهای کنتاکتوری رعایت شود.


در حالت ستاره (Y) سروته کلاف‌های موتور می‌باشد به صورت شکل ۱-۴۸۵ اتصال یابند. با دقت در مدار قدرت مشاهده می‌شود که در این حالت

وظیفه برق رسانی به  $U_1$ ،  $V_1$  و  $W_1$  به عهده کنتاکتور  $K2M$  و ایجاد نقطه کور،  
وظیفه کنتاکتور  $K1M$  است.


به همین ترتیب در اتصال مثلث ( $\Delta$ ) سر و ته کلاف های موتور باید به صورت  
شکل ۱-۴۷۸ اتصال یابند. با دقت در مدار قدرت مشاهده می شود که وظیفه  
برق رسانی به سرهای  $U_1$ ،  $V_1$  و  $W_1$  به عهده کنتاکتور  $K2M$  است و اتصال ته کلاف ها  
( $U_2$ ،  $V_2$  و  $W_2$ ) را کنتاکتور  $K3M$  انجام می دهد. وضعیت در مدار قرار گرفتن  
کنتاکتورها در دو حالت ستاره و مثلث در جدول ۱-۳۶ آمده است. از مقایسه حالت  
مثلث با ستاره مشاهده می شود که برای برق رسانی به سرهای  $U_1$ ،  $V_1$  و  $W_1$  موتور  
در دو حالت ستاره و مثلث فقط یک کنتاکتور نیاز است. این کار را کنتاکتور  $K2M$   
انجام می دهد. کنتاکتور  $K1M$  نقطه کور حالت ستاره را ایجاد می کند. ولی برای  
ایجاد اتصال قسمت دوم نیاز به کنتاکتوری است که وظیفه آن به عهده کنتاکتور  $K3M$   
است. از جمع بندی این مطالب می توان نتیجه گرفت که جدول ۱-۳۶ را به عنوان  
جدول وضعیت در مدار قرار گرفتن کنتاکتورهای ستاره-مثلث می توان رسم کرد.

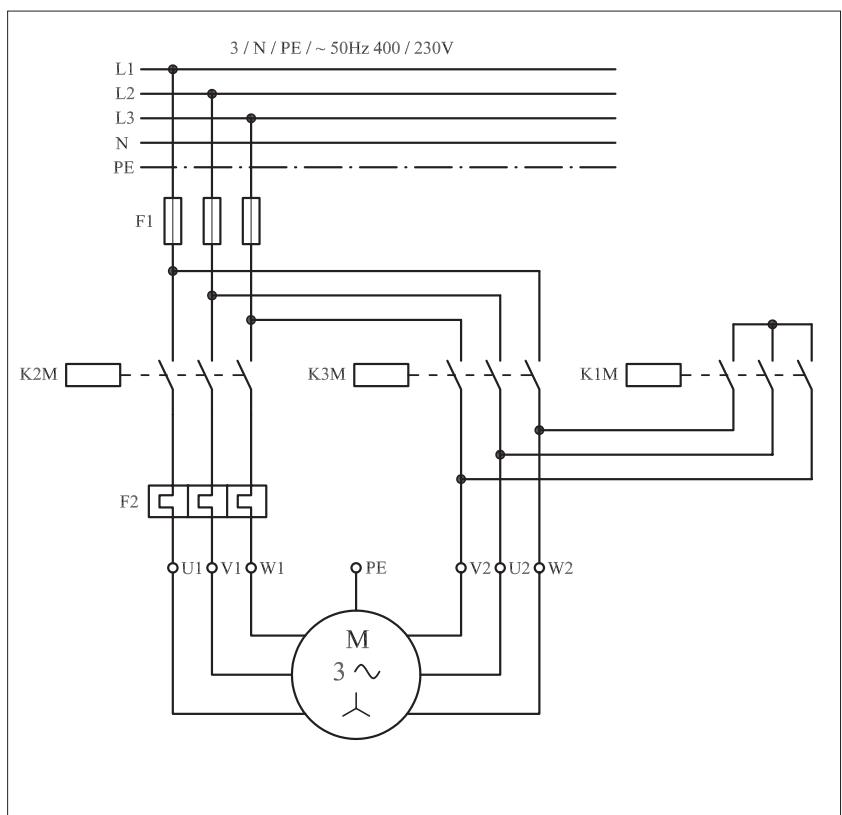

شکل ۱-۴۸۴

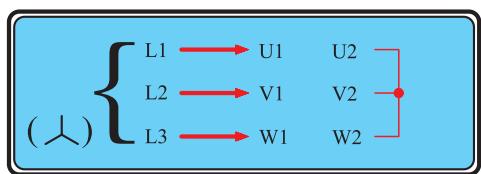

شکل ۱-۴۸۵

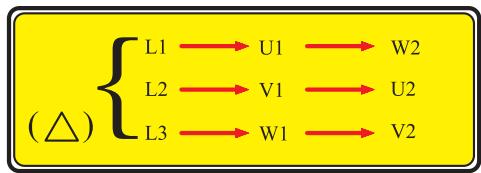

شکل ۱-۴۸۶

جدول ۱-۳۶

$K1M$		
$K2M$		
$K3M$		

مدار فرمان ستاره - مثلث دستی را در شکل ۱-۴۸۷ مشاهده می کنید. با وصل شستی استارت I جریان از طریق کنتاکت های بسته استپ 02 و بسته K3M به بوین کنتاکتور K1M می رسد. پس از مغناطیس شدن هسته، تیغه باز K1M که در مسیر (۲) قرار دارد بسته می شود و همزمان در یک لحظه:

- تیغه بسته K1M که در مسیر بوین کنتاکتور K3M وجود دارد باز می شود و از رسیدن جریان به بوین کنتاکتور K3M و همزمانی کنتاکتورهای  $\Delta$  و  $\wedge$  جلوگیری می کند.


- جریان به بوین کنتاکتور K2M می رسد و درنتیجه تیغه باز آنکه در مسیر بوین K3M است بسته می شود و نقش تیغه خودنگهدارنده را خواهد داشت.

- از لحظه ای که دست را ز روی شستی استارت I برداریم جریان از طریق تیغه باز K2M که به صورت موازی با تیغه باز K1M قرار دارد به بوین کنتاکتور K2M و نیز از طریق تیغه باز K1M به بوین کنتاکتور K1M می رسد.


دو کنتاکتور K1M و K2M در مدار قرار دارند و موتور به صورت ستاره کار می کند. با فشار بر شستی استپ 02 جریان بوین کنتاکتور K1M قطع می شود. درنتیجه علاوه بر اینکه کنتاکتور K2M وصل می ماند، جریان از طریق تیغه بسته K1M به بوین کنتاکتور K3M نیز می رسد.

برای بالا بردن درجه حفاظت، تیغه بسته K3M در مسیر کنتاکتور K1M قرار می گیرد تا پدیده همزمانی اتفاق نیافتد. از این لحظه به بعد دو کنتاکتور K2M و K3M در مدار هستند و موتور به حالت مثلث کار می کند.

**امروزه در صنایع مدار ستاره - مثلث را با استفاده از دو کنتاکتور و یک کلید فیوز (حرارتی و مغناطیسی) که جایگزین کنتاکتور K2M شده است نیز اتصال می دهند.**

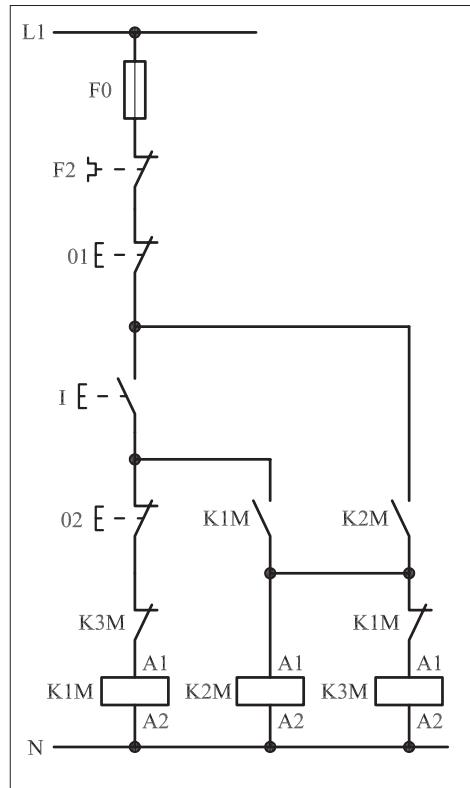

شکل ۱-۴۸۷

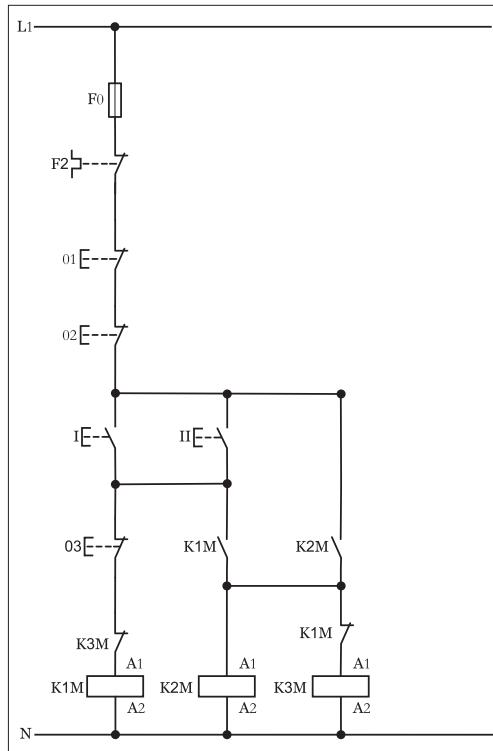

شکل ۱-۴۸۸

## ۱-۶۲-۲ - شرح مدار (قسمت دوم)


هر گاه بخواهیم مدار ستاره - مثلث دستی را به دو محل فرمان تغییر دهیم کافیست در مدار فرمان آن را مانند شکل (۱-۴۸۸) از دو شستی استپ سری (01) و (02) که در ابتدا قرار می گیرند به همراه دو شستی استارت که به صورت موازی اتصال داده می شوند استفاده کنیم.

همانگونه که مشاهده می شود با فشار بر هر یک از شستی های استارت و ابتدای کنتاکتور K1M و K2M در مدار قرار گرفته و در صورت فشار بر شستی استپ (03)

کنتاکتور K1M از مدار خارج شده و بلافاصله با بسته شدن تیغه بسته K1M که در مسیر قرار گرفته کنتاکتور حالت مثلث ( $\Delta$ ) در مدار قرار می‌گیرد. لازم به ذکر مدار قدرت در این حالت تغییری نسبت به حالت قبل نخواهد داشت.

### ۳-۱-۶۲-مراحل اجرای کار


نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ستاره - مثلث شکل ۱-۴۸۹ را تکمیل کنید.  
وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۴۷۴ روی تابلو نصب کنید.  
مدار موردنظر را به صورت نقشه خارجی روی تابلو اتصال دهید.

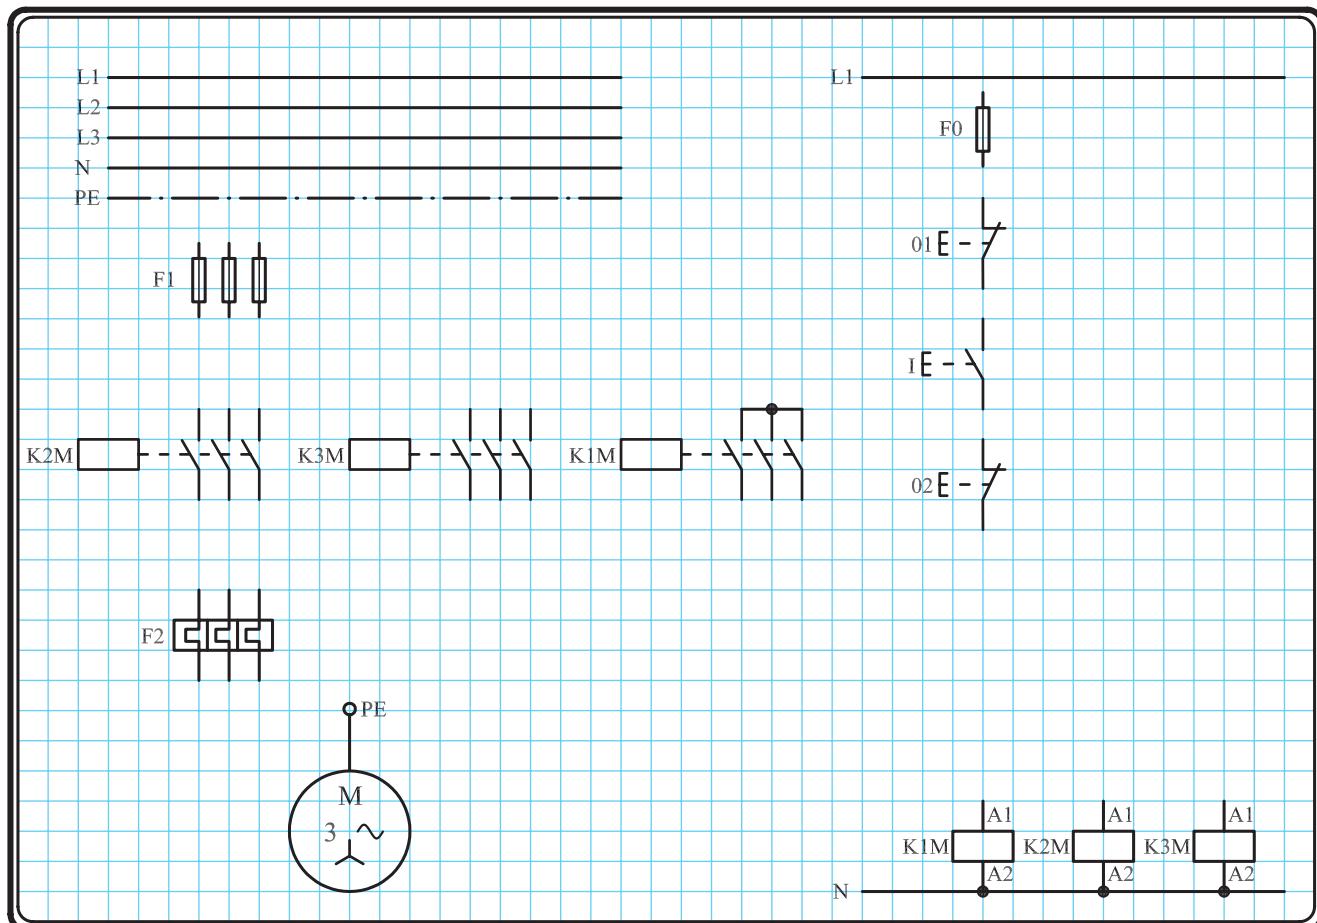

شکل ۱-۴۸۹

## ۱-۶۲-۴ - خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کناتکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فراگرفته‌اید تعیین کنید.

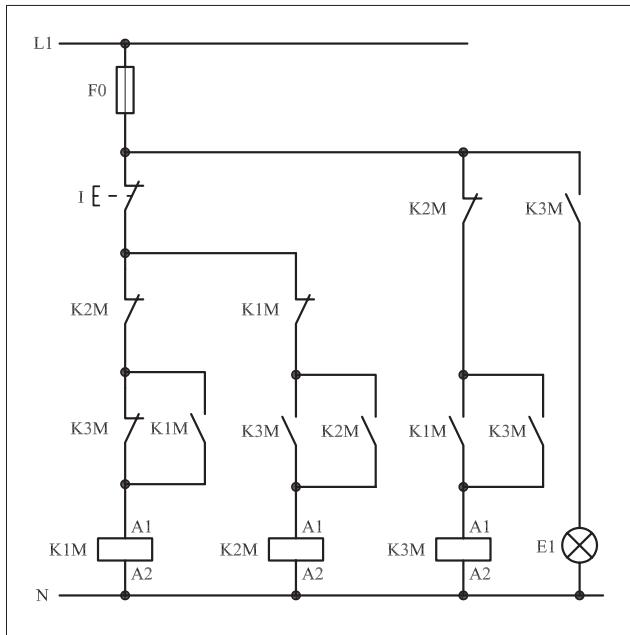

شکل ۱-۴۹۰ a)

پاسخ قسمت II - شکل (a)

مدار قدرت	مدار فرمان
بی‌متال کناتکتور 	بی‌متال فیوز 

۲- در صورت مشاهده عیب در مدار، ابتدا عیب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:

.....  
.....  
.....  
.....


۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		

۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۴۹۰) شماره مسیرها و کناتکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

۵- شماره مسیرها و کناتکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

۶- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

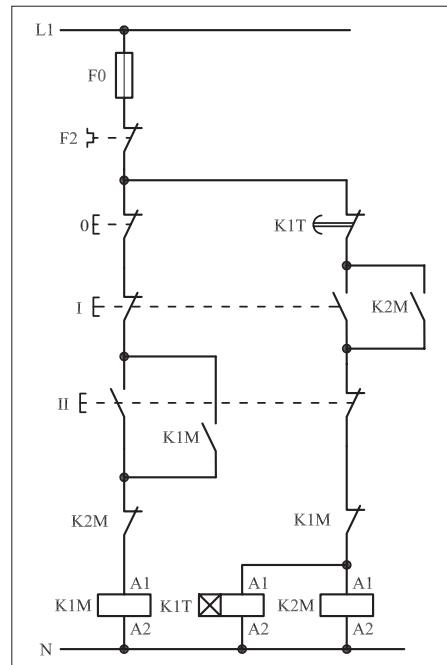


شکل ۱-۴۹۰ b)

پاسخ قسمت II - شکل (b)


۵- نقشهٔ مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

### نقشهٔ مونتاژ

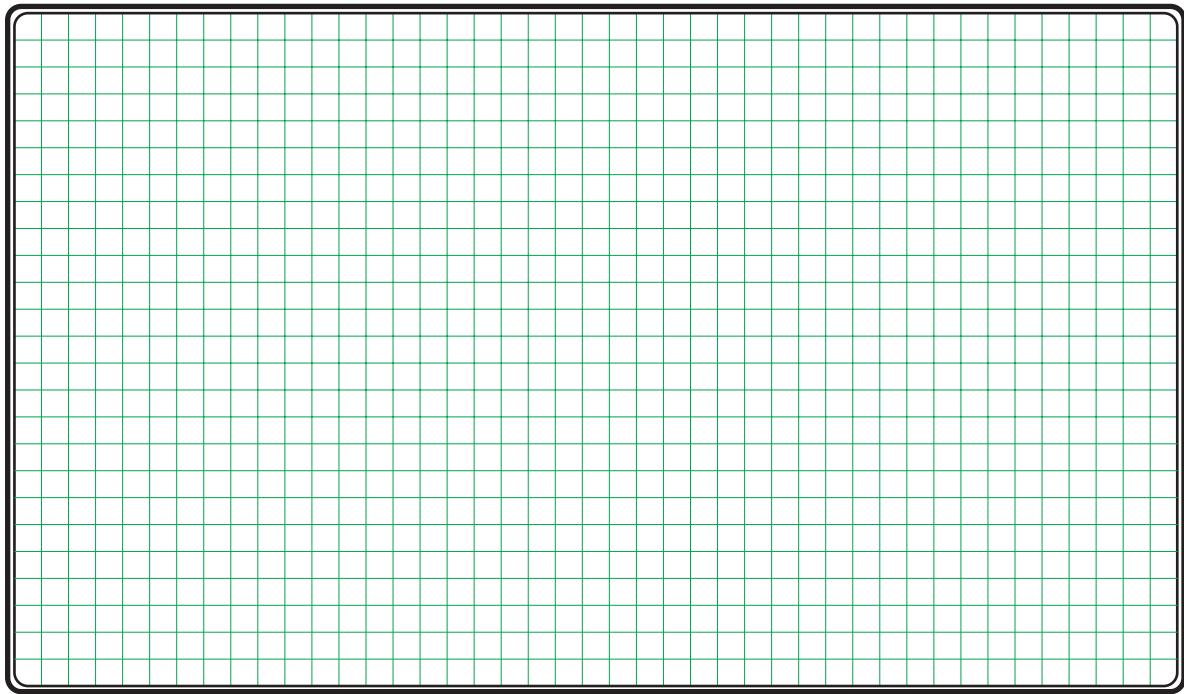


۶- نقشهٔ خارجی کار عملی را رسم کنید.


### نقشهٔ خارجی

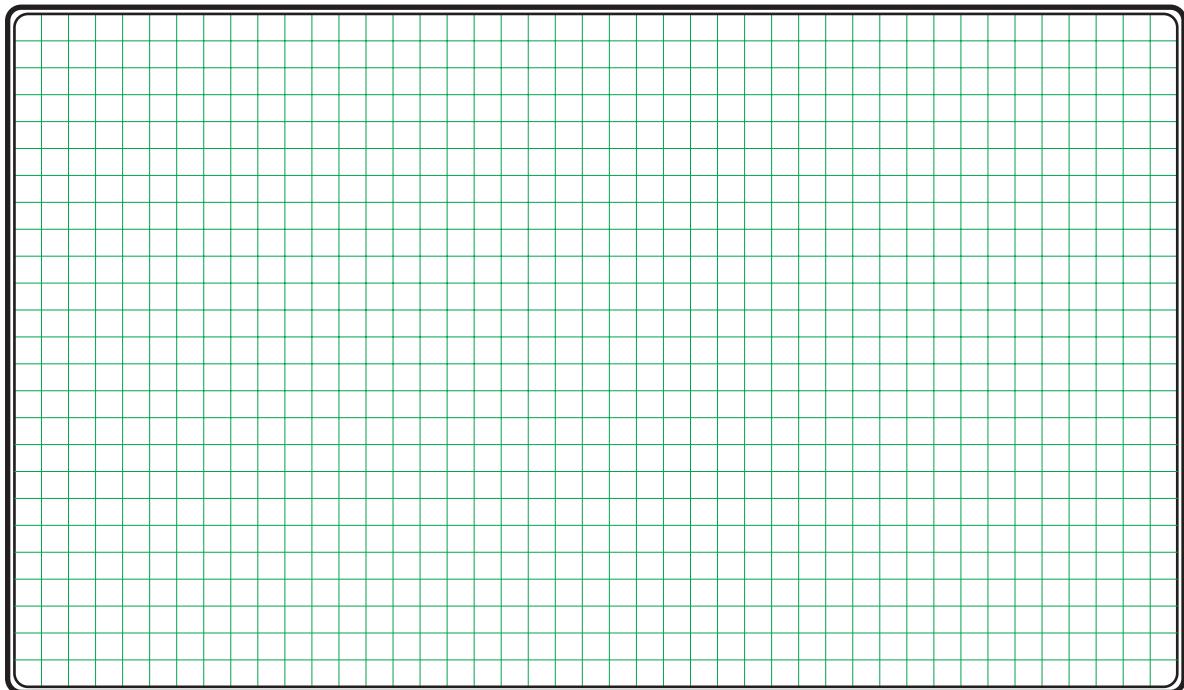

- برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۱-۴۹۱:
    - I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.
    - II- اصول کار هر مدار را بنویسید و درمورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

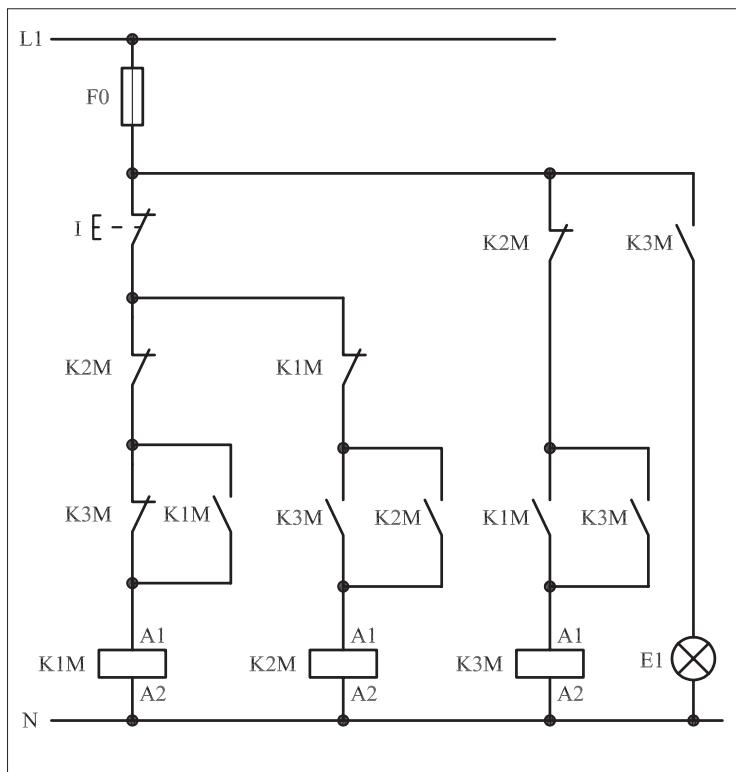

شکار ۱-۴۹۱(a)

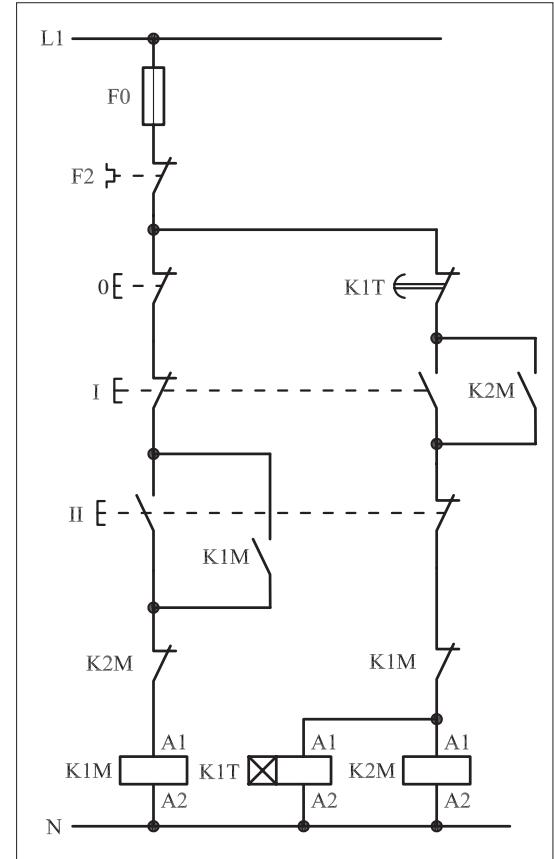

شکاری ۱-۴۹۱

پاسخ: قسمت II- شکل a

پاسخ: قسمت II- شکل b)

### ساعت آموزشی

نظری	عملی	جمع

# ۱-۶۳ کار عملی (۳۰)



**هدف:** راه اندازی دو موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ستاره مثلث اتوماتیک

**وسایل و بجهزیات مورد ناز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M1	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی ستاره - مثلث	
۳ عدد	K1M K2M K3M	کنترلر	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	F2	بی مثال	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۲ عدد	I II	شستی استارت	
۱ عدد	K1T	تایمر	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

## غیر اتوماتیک

تعداد کنتاکتورها

۳ عدد

تعداد تایمربا

۰

- برای این که تغییر وضعیت مدار از حالت ستاره به مثلث به صورت اتوماتیک لازم است از یک تایمر در مدار ستاره – مثلث استفاده کنید.

### ۱-۶۳-۱ - شرح مدار(قسمت اول)

نحوه عملکرد مدار فرمان شکل ۱-۴۸۳ تا حدود زیادی شبیه حالت ستاره – مثلث دستی است. تنها تفاوت آن در مسیر کنتاکتور K1M است. در این مدار با فشار بر شستی استارت I، جریان از طریق تیغه بسته K3M و کنتاکت بسته تایمر K1M به بویین کنتاکتور K1M می‌رسد. درنتیجه پس از مغناطیس شدن بویین و جذب کنتاکتور K1M تیغه باز که در مسیر بویین کنتاکتور K2M بسته می‌شود و کنتاکت بسته K1M در مسیر بویین کنتاکتور K3M باز می‌شود. کنتاکتورهای K1M و K2M و تایمر K1T در مدار قرار می‌گیرند و موتور به حالت ستاره راه اندازی می‌شود. پس از طی مدت زمان تنظیم شده برای تایمر K1T، تیغه بسته آن که در مسیر کنتاکتور K1M قرار دارد باز شده و سبب می‌شود تا مسیر عبور جریان بویین کنتاکتور K1M قطع شود. درنتیجه تیغه بسته K1M که در مسیر بویین K3M قرار دارد بسته می‌شود و کنتاکتور K3M در مدار قرار می‌گیرد و جذب می‌شود.

در این شرایط موتور از حالت ستاره به مثلث تغییر حالت می‌دهد. برای قطع جریان کل مدار از شستی استپ ۰ می‌توان استفاده کرد. نقشه مدار قدرت ستاره – مثلث اتوماتیک مشابه حالت ستاره – مثلث دستی است. این نقشه را در شکل ۱-۴۹۳ مشاهده می‌کنید.


## اتوماتیک

تعداد کنتاکتورها


۳ عدد

تعداد تایمربا

۱

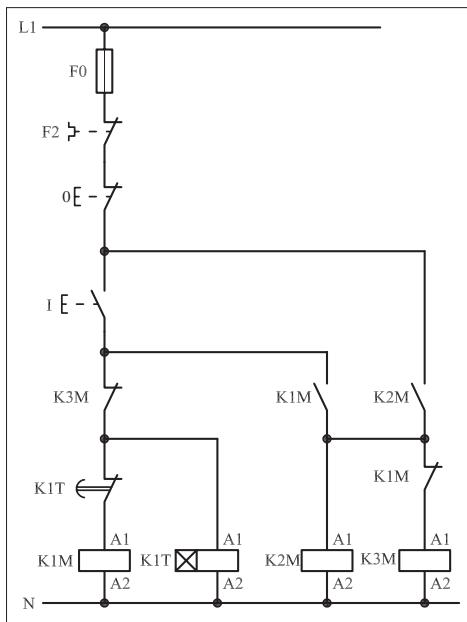


شکل ۱-۴۹۲

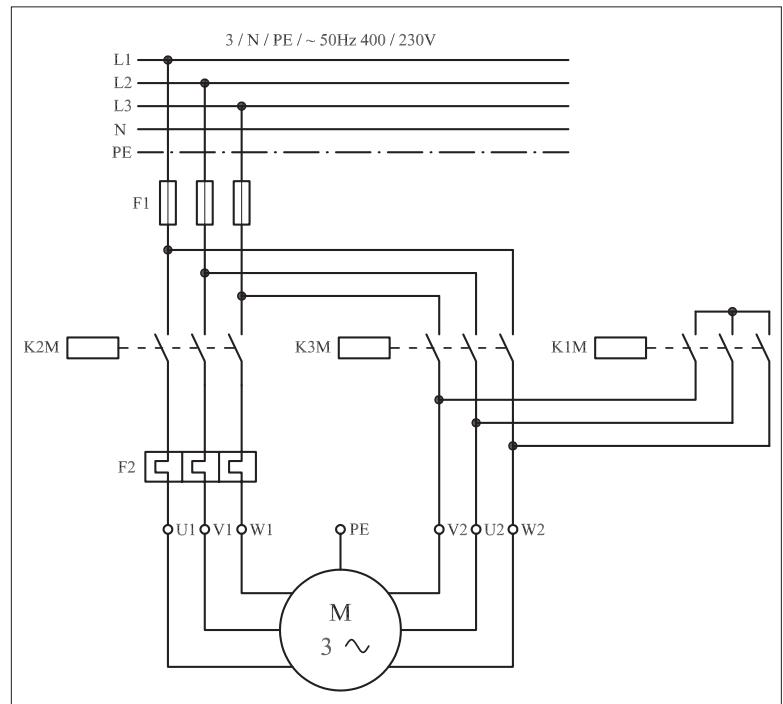


شکل ۱-۴۹۳

● مدار ستاره - مثلث اتوماتیک را به شکل دیگری نیز طراحی و مورد استفاده قرار می‌دهند . در اینجا علاوه بر ارائه نقشه این مدار فرمان سعی شده تأثیر افزایش تعداد محلهای فرمان قطع یا وصل نیز نشان داده شود. شکل های ۱-۴۹۴ و ۱-۴۹۵ مدار اتصال داده شده جهت راه اندازی یک موتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث اتوماتیک با کنترل از دو محل را نشان می دهد.

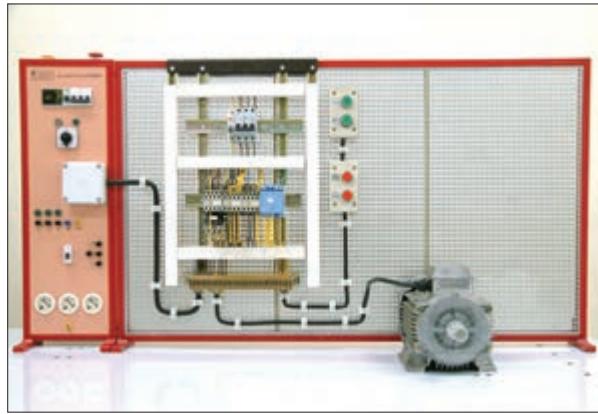

شکل ۱-۴۹۴

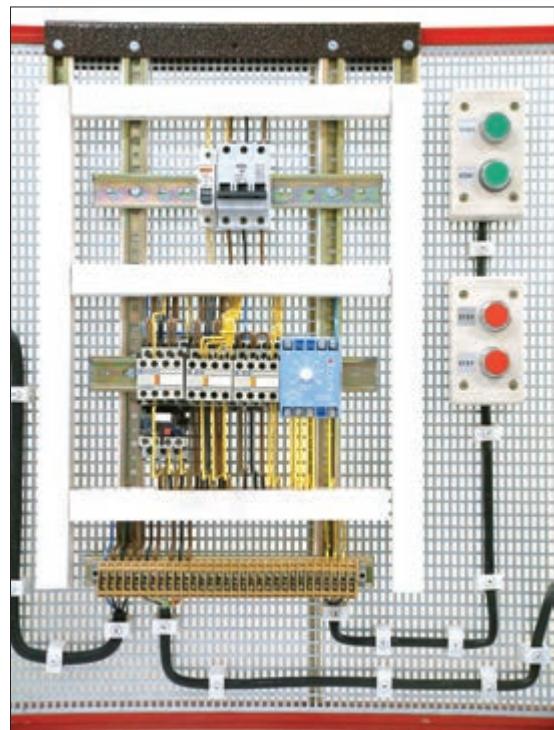

شکل ۱-۴۹۵

## ۱-۶۳-۲ - شرح مدار (قسمت دوم)


همان گونه که قبلاً نیز اشاره شده است برای کنترل یک موتور سه فاز از دو محل فرمان کافی است به تعداد محلهای فرمان، شستی های استپ را به صورت سری و شستی های استارت را به صورت موازی به مدار اضافه کنید. مدار فرمان شکل ۱-۴۹۶ مدار ستاره - مثلث اتوماتیک با دو محل فرمان را نشان می دهد. با زدن هر یک از استارت های I یا II، همزمان:

- کن tactور K1M در مدار قرار می گیرد.

- از طریق تیغه خودنگهدار K1M جریان به بوبین تایمر K1T می رسد.

- کن tactور K2M نیز از طریق تیغه بسته تایمر K1T در مدار قرار می گیرد.

بنابراین کن tactور K1M و K2M جذب و موتور به حالت ستاره راه اندازی می شود.

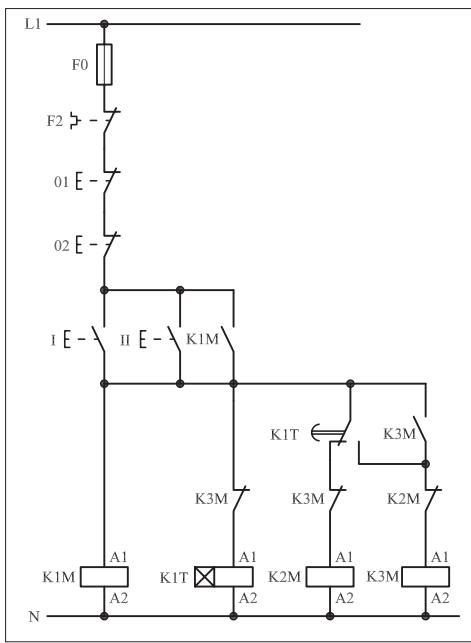


شکل ۱-۴۹۶ - ۱

پس از زمان تعیین شده برای تایمر K1T تیغه بسته تایمر باز شده و تیغه باز آن بسته می شود.

در این شرایط جریان بویین کنتاکتور K2M با باز شدن بسته تایمر قطع می شود و با بسته شدن تیغه باز تایمر جریان از طریق تیغه به بویین کنتاکتور K3M رسیده و تیغه خودنگهدار آنکه به طور موازی با تیغه باز K1T قرار دارد بسته شده و موتور به حالت مثلث درمی آید. با جذب کنتاکتور K3M تیغه بسته آن که در مسیر بویین تایمر K1T قرار دارد باز شده و برق تایمر قطع می شود.

برای خاموش کردن مدار، کافی است یکی از شستی های استپ 01 و یا 02 را فشار دهیم. با قطع جریان بویین کنتاکتورها مدار خاموش می شود. مدار قدرت ستاره – مثلث اتوماتیک را در شکل ۱-۴۹۷ مشاهده می کنید.

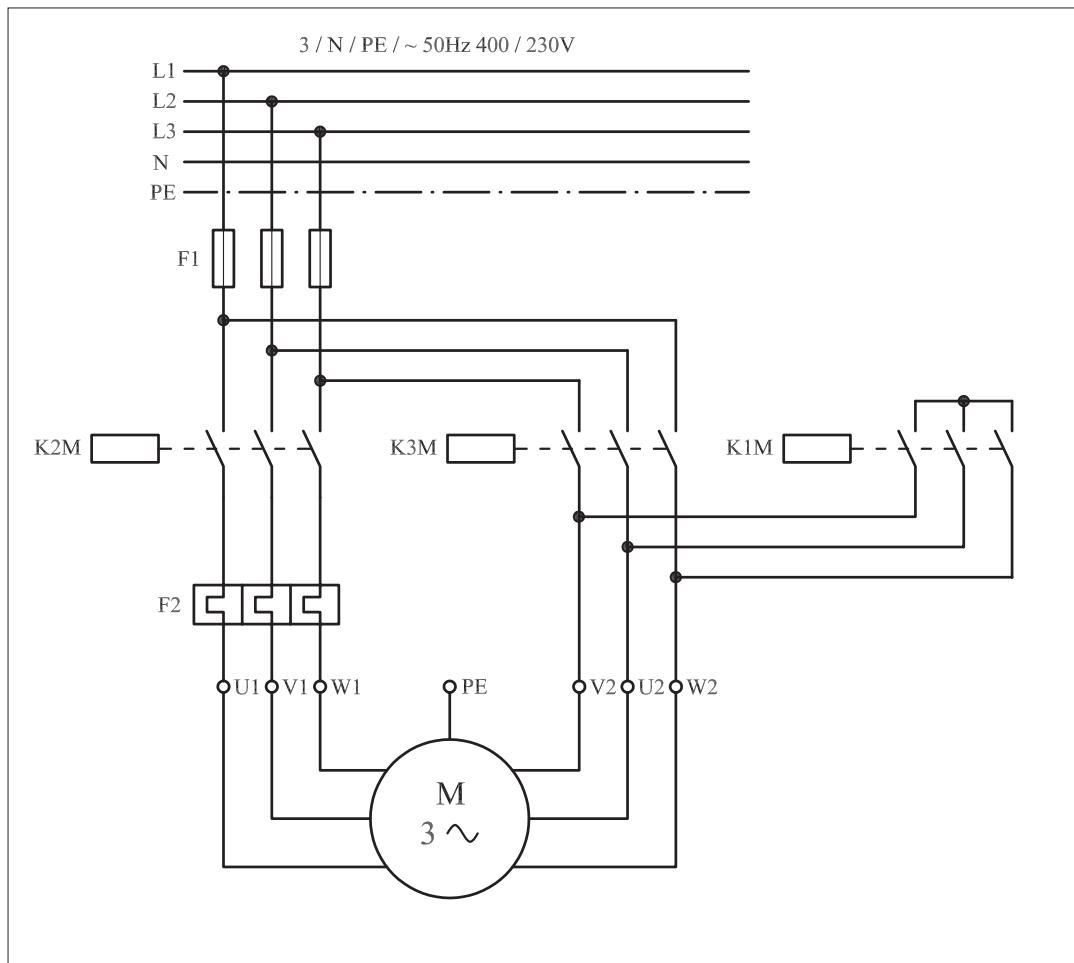


شکل ۱-۴۹۷

### ۱-۶۳-۳-مراحل اجرای کار


نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور فقسی به صورت ستاره - مثلث اتوماتیک با دو محل فرمان قطع و وصل شکل ۱-۴۹۸ را تکمیل کنید.

وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۴۹۰ روی تابلو نصب کنید.  
مدار موردنظر را به صورت نقشه خارجی روی تابلو اتصال دهید.

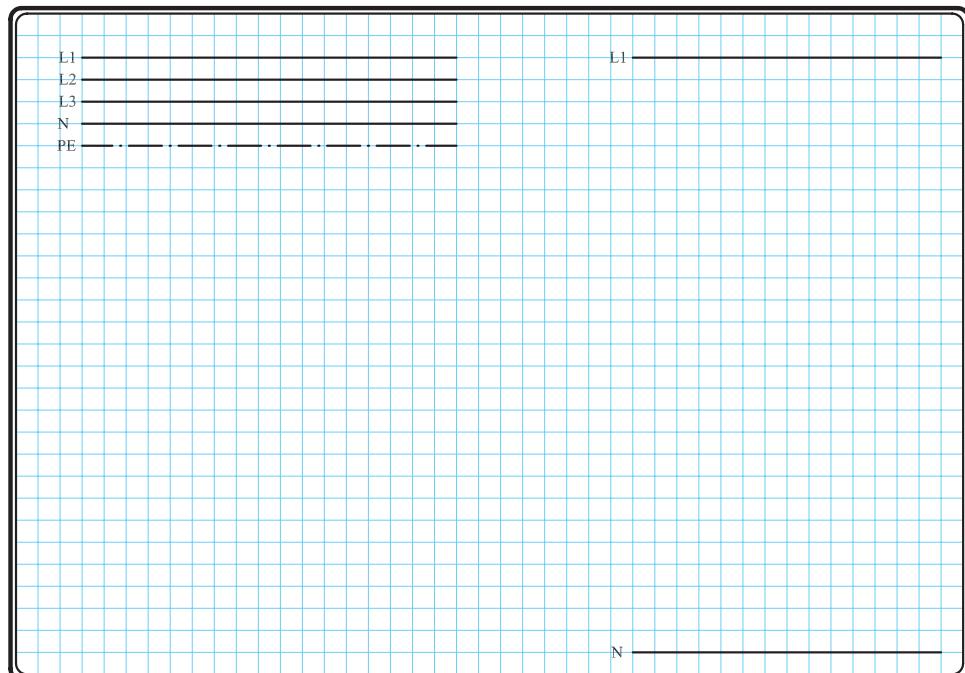

شکل ۱-۴۹۸

شکل ۱-۴۹۹ مدار اتصال داده شده روی تابلو را نشان می دهد.  
در شکل ۱-۵۰۰ تصویر نمای نزدیک قطعات به کار رفته در مدار را مشاهده می کنید.

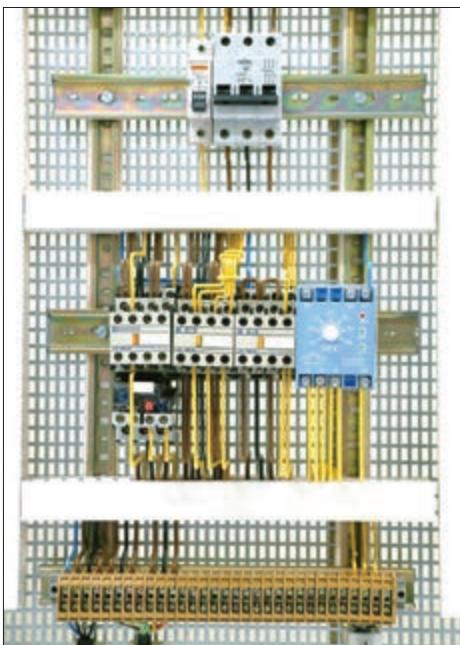

شکل ۱-۴۹۹



شکل ۱-۵۰۰


## ۴-۶۳-۱-مراحل اجرای کار

نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور فسی


به صورت ستاره - مثلث اتوماتیک شکل ۱-۵۰۱ را تکمیل کنید.

وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۴۹۰ روی تابلو نصب کنید.

مدار موردنظر را به صورت نقشه خارجی روی تابلو اتصال دهید.

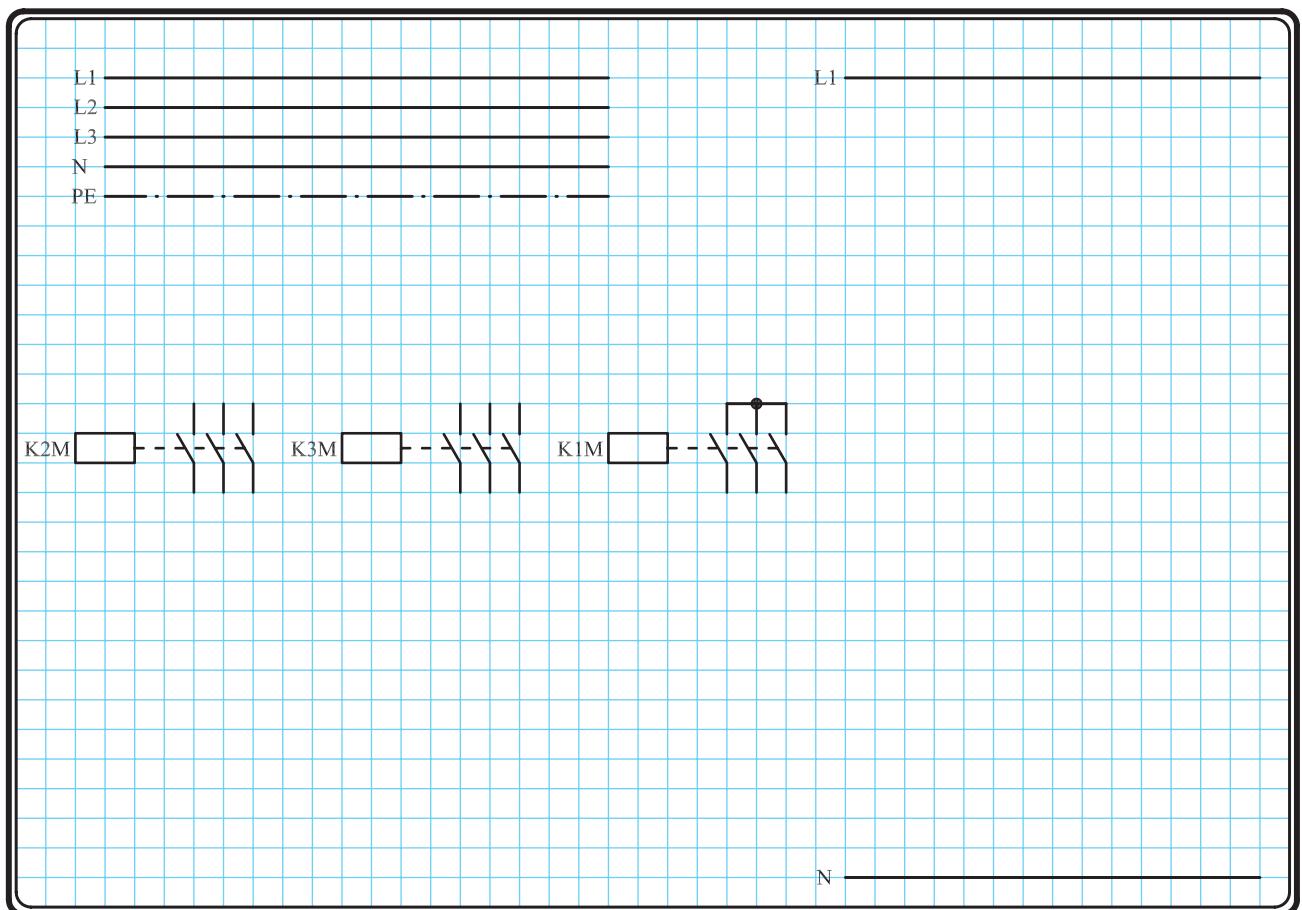


شکل ۱-۵۰۱

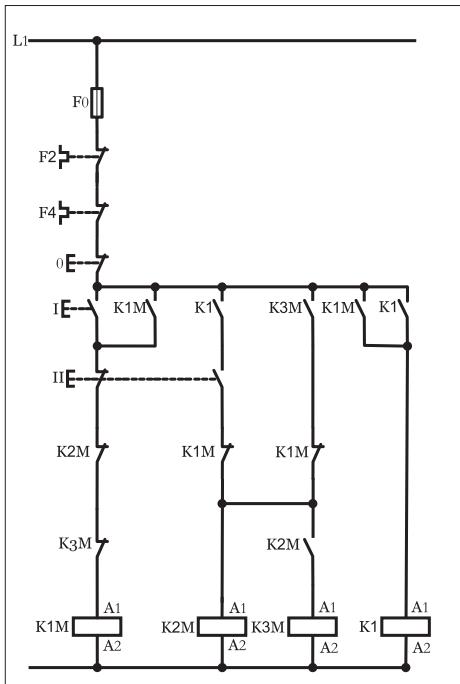

شکل a ۱-۵۰۲

پاسخ قسمت II - شکل (a)

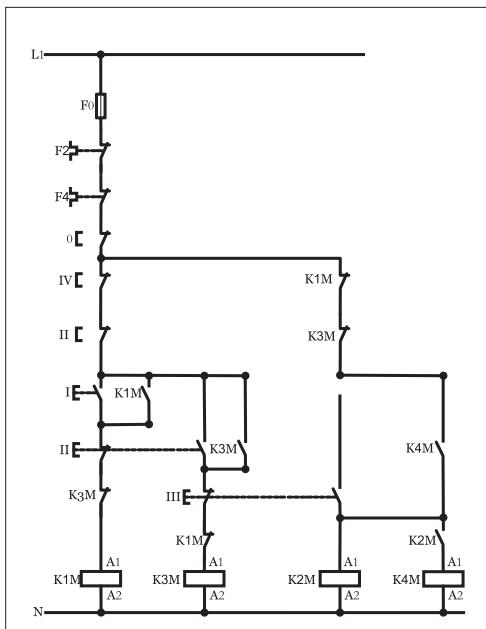

شکل b ۱-۵۰۲

پاسخ قسمت II - شکل (b)

### ۱-۶۳-۵- خودآزمایی عملی

۱- شماره مسیرهای جریان و شماره کنتاکت‌های موجود در نقشه را بر اساس اصولی که فرا گرفته‌اید تعیین کنید.

مدار قدرت	مدار فرمان
تیغه‌های باز تیغه‌های بسته بی متال فیوز بی متال 	کنتاکتور فیوز 

۲- در صورت مشاهده عیوب در مدار، ابتدا عیوب را رفع کنید و سپس علت را بنویسید.

علت:

### ۳- مشخصات قطعات به کار رفته در مدار را در

جدول زیر بنویسید.

ردیف	نام وسیله	مشخصات
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		
۹		
۱۰		


۴- برای هر یک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل (۱-۵۰۲) شماره مسیرهای فرمان نشان داده شده

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.

II- اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.


۵- نقشه مونتاژ کار عملی را رسم کنید.

نقشه مونتاژ

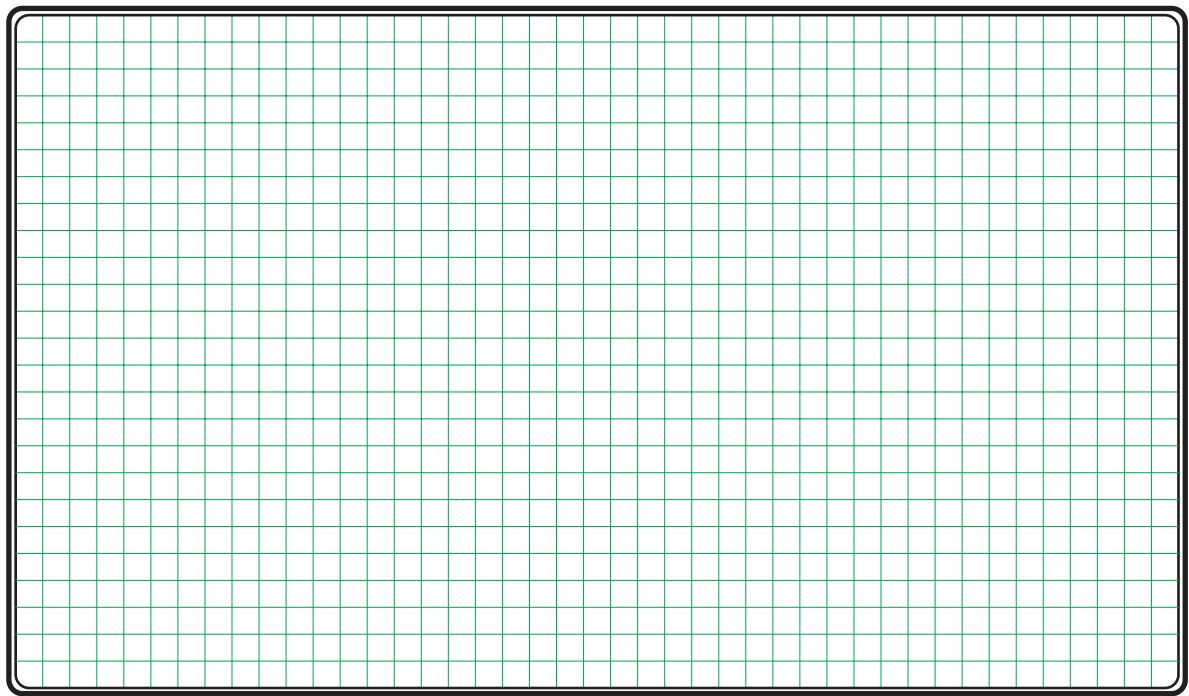

۶- نقشه خارجی کار عملی را رسم کنید.


نقشه خارجی

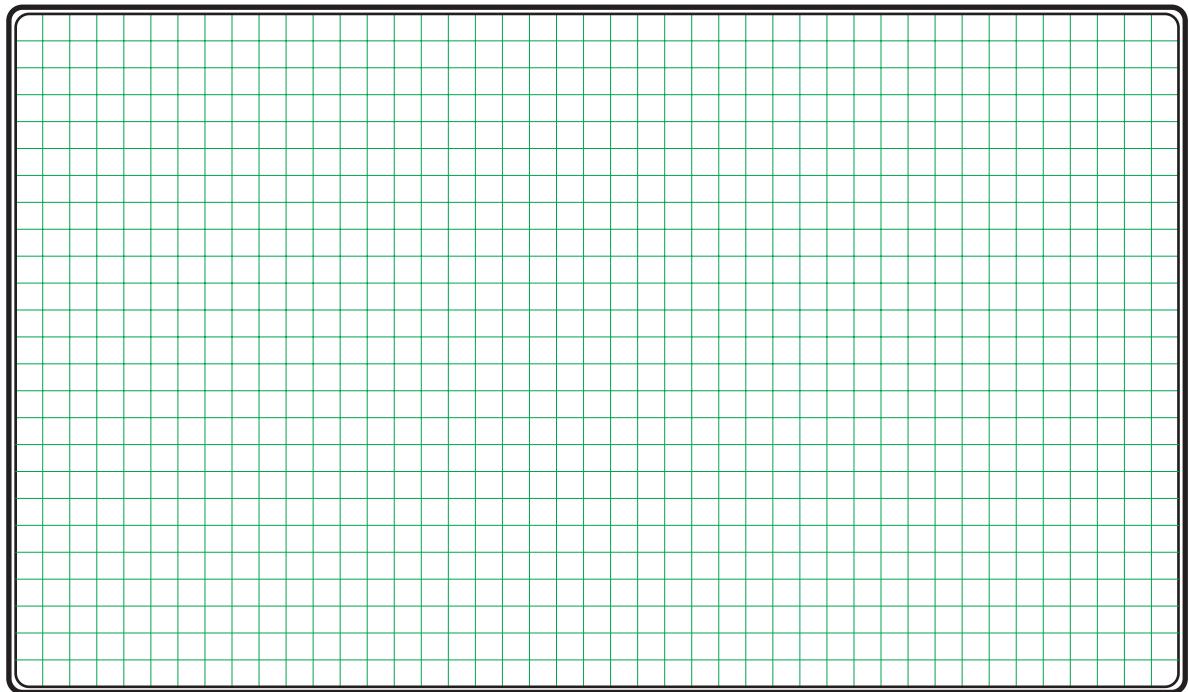


● برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۱-۵۰۳:

I- شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.



II- اصول کار هر مدار را بنویسید و درمورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

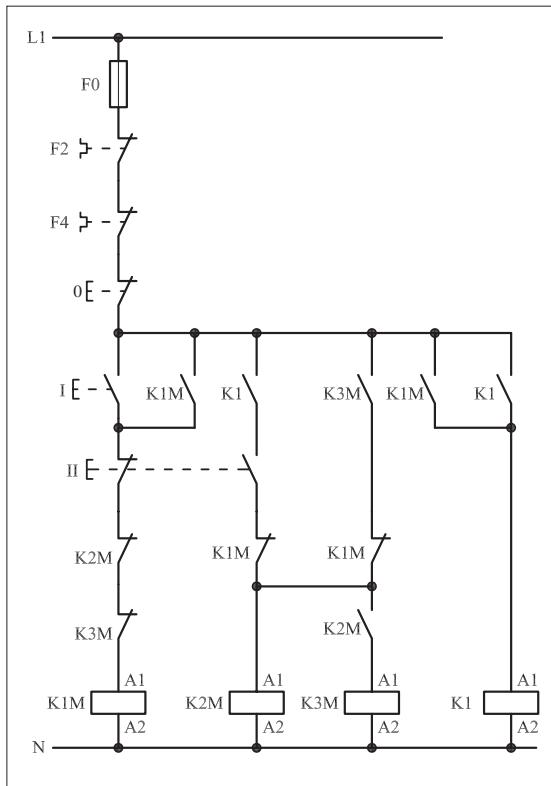

شکل ۱-۵۰۳(a)

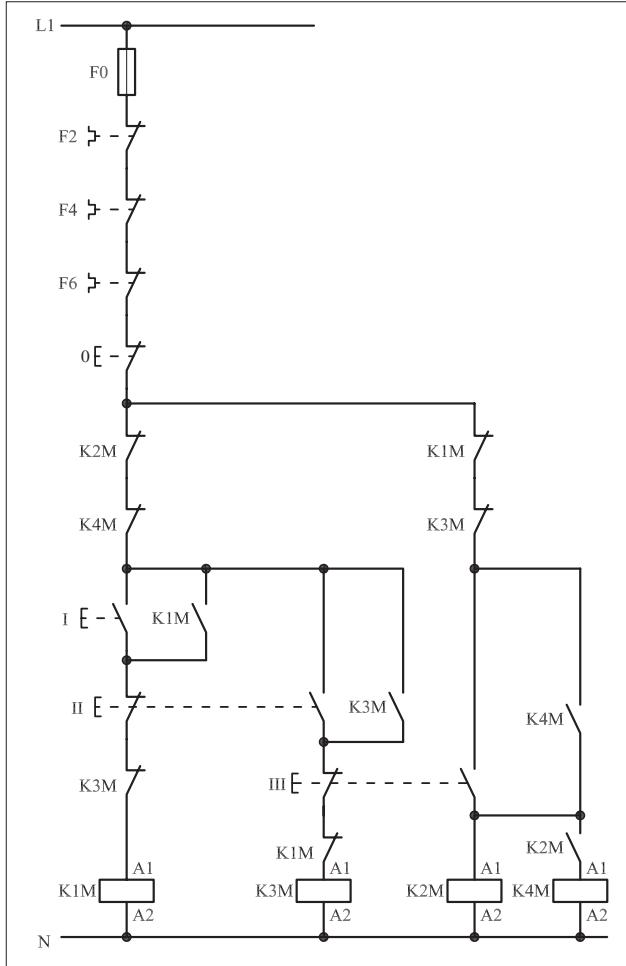

شکل ۱-۵۰۳(b)

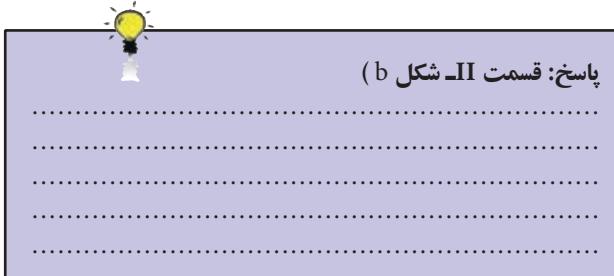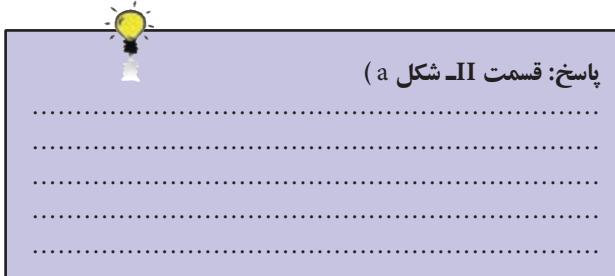

## ساعت آموزشی



جمع

عملی

نظری

# ۱۶۴-۱ کار عملی (۳۱)



**هدف:** راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ستاره مثلث چیگرد - راستگرد دستی

**وسایل و بجهزیات مورد ناز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.


تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M1	مотор سه فاز آسنکرون روتور قفسی ستاره - مثلث	
۳ عدد	K1M K2M K3M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	F2	بی مثال	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۲ عدد	I II	شستی استارت	
۱ عدد	K2T	تایمر	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.

## ۱-۶۴-۱- شرح مدار

چگونگی عملکرد مدار فرمان شکل (۱-۵۰۴) ترکیبی از دو مدار فرمان ستاره - مثلث و چپگرد - راستگرد است چرا که این امکان در مدار فرمان وجود دارد که هم در حالت چپگرد و حالت راستگرد موتور می تواند در حالت ستاره ( $\Delta$ ) و مثلث ( $\wedge$ ) کار کند. کنتاکتورهای K1M و K2M نقش کنتاکتورهای اصلی و جریان رسانی در حالت راستگرد و چپگرد را به عهده دارند. در این مدار با فشار بر شستی استارت I جریان به بوبین کنتاکتور K1M رسیده و با بسته شدن تیغه باز K1M خودنگهدار شده و پایدار می ماند.

در این شرایط تیغه باز K1M که در مسیر کنتاکتور K3M قرار دارد بسته شده و جریان به بوبین کنتاکتور رسیده و موتور به صورت ستاره راستگرد شروع به کار می کند.

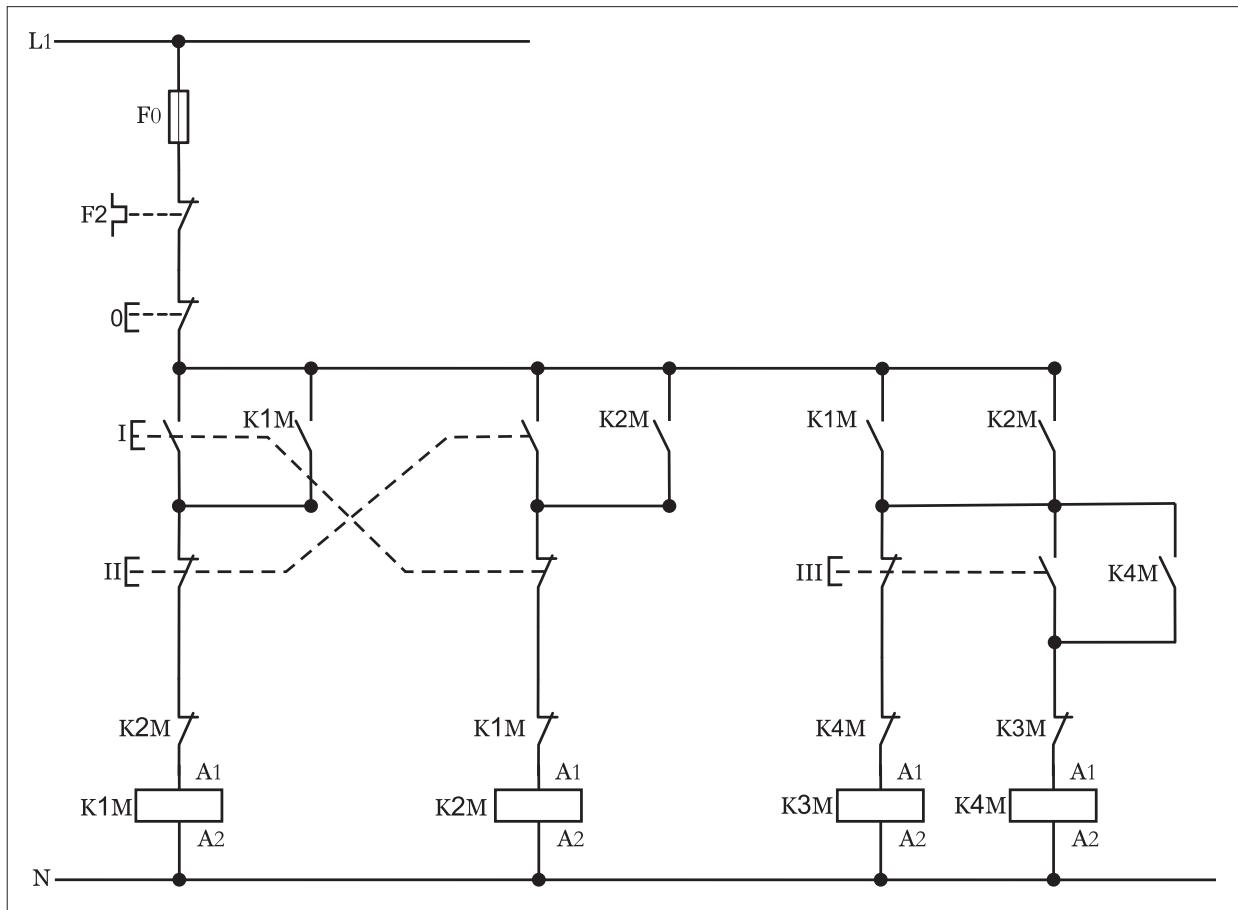


شکل ۱ - ۵۰۴

هر گاه شستی (III) فشار داده شود مسیر جریان رسانی کنتاکتور K3M قطع شده و از طریق تیغه K1M، تیغه شستی استارت و تیغه بسته K3M جریان به بوبین کنتاکتور K4M رسیده و موتور به حالت مثلث تغییر وضعیت داده و در آن شرایط کار می کند.

نکته‌ای که در این مدار حائز اهمیت آن است که مشابه مدارهای قبلی که به تنهاًی بررسی شدن ضروری است برای حفاظت مدار در برابر همزمانی حالات چپگرد و راستگرد و همچنین حالات ستاره - مثلث از تیغه‌های بسته کنتاکتورهای مربوط در مسیر یکدیگر استفاده شود که در مدار فرمان مورد نظر به خوبی مشخص است. تیغه بسته K1M در مسیر بویین K2M و تیغه بسته K2M در مسیر بویین K1M، همچنین از تیغه بسته K3M در مسیر بویین کنتاکتور K4M و به همین ترتیب از تیغه بسته K4M در مسیر بویین K3M استفاده شده است.

با کمی دقیق مدار قدرت شکل (۱-۵۰۵) می‌توان تشخیص داد چون جای دو فاز در کنتاکتورهای K1M و K2M تغییر کرده است پس این دو کنتاکتور مربوط به حالات چپگرد - راستگرد موتور هستند.

در کنتاکتور K3M چون ورودی کنتاکت‌ها به یکدیگر اتصال کوتاه شده و خروجی آنها نیز به انتهای کلاف‌های موتور متصل است پس کنتاکتور مربوط به حالت ستاره بوده و کنتاکتور K4M که وظیفه‌اش گرفتن جریان از انتهای کنتاکتورهای K1M و K2M و رساندن آن به انتهای کلاف‌های موتور است نقش کنتاکتور حالت مثلث را دارد.

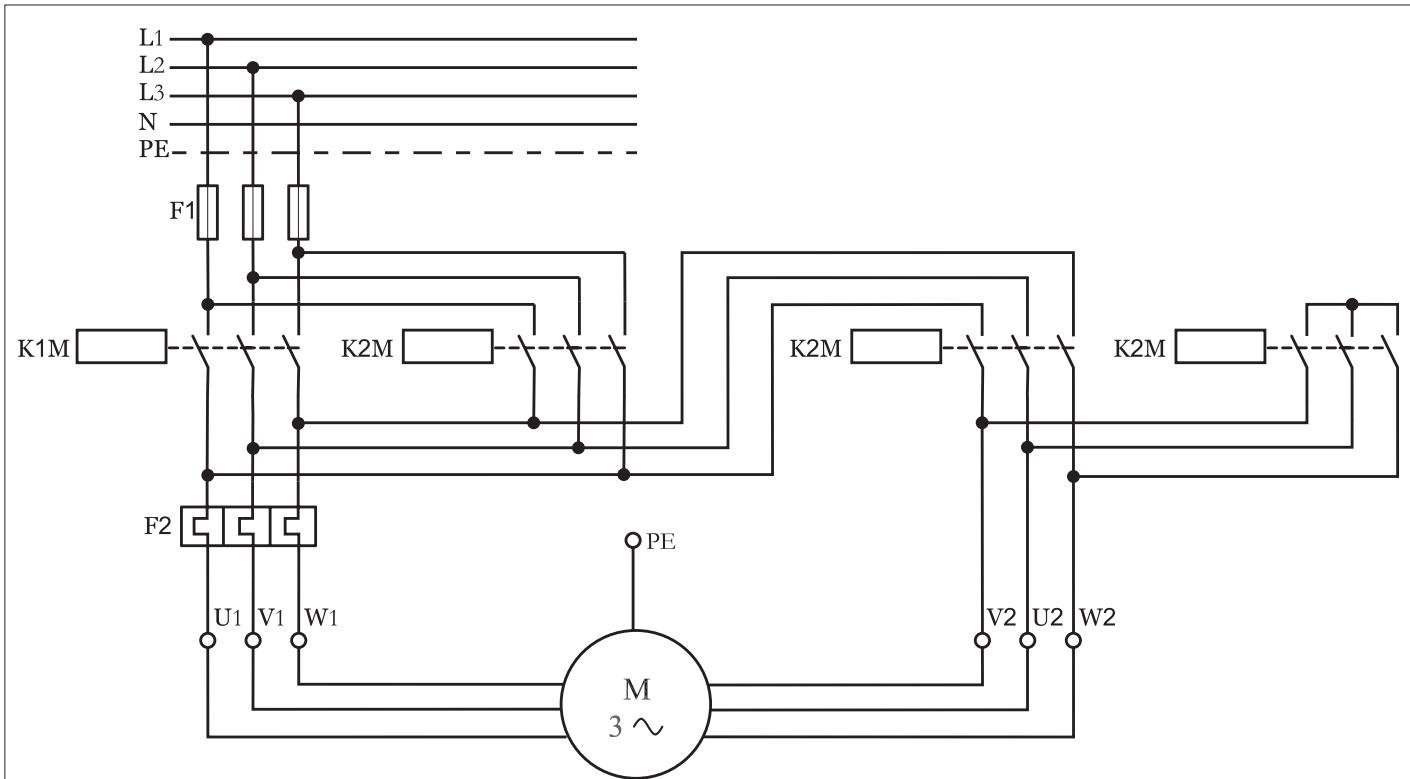

شکل ۱-۵۰۵

## ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

# ۱-۶۵ کار عملی (۳۲)



**هدف:** راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت ستاره مثلث چگرد - راستگرد داتوماتیک

**وسایل و تجهیزات مورد ناز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تصویر وسیله	نام وسیله	حروف مشخصه	تعداد
	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی ستاره - مثلث	M1	۱ عدد
	کنتاکتور	K1M K2M K3M	۳ عدد
	فیوز مینیاتوری تک فاز	F0	۱ عدد
	فیوز مینیاتوری سه فاز	F1	۱ عدد
	بی متال	F2	۱ عدد
	شستی استپ	0	۱ عدد
	شستی استارت	I II	۲ عدد
	تایمر	K1T	۱ عدد


اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

## ۱-۶۵- شرح مدار

نقشه مدار فرمان راهاندازی موتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث چپگرد - راستگرد اتوماتیک را در شکل (۱-۵۰۶) مشاهده می کنید.


از مقایسه مدار فرمان این حالت با مدار فرمان کار قبل می توان نتیجه گرفت که تنها تفاوت موجود بین این دو مدار وجود تایمر K1T در این مدار است. بکارگیری تایمر سبب شده تا شستی استارت تغییر حالت از ستاره به مثلث مدار قبل حذف شده و به جای آن تیغه کنتاکت های باز و بسته تایمر در کنتاکتورهای حالت ستاره (K3M) و مثلث (K4M) قرار گرفته است. این امر موجب می شود تا پس از راهاندازی موتور به صورت ستاره (چه حالت راستگرد و یا حالت چپگرد) جریان به بیوین تایمر K1T که به صورت موازی با کنتاکتور K3M قاردادرد رسیده و زمان سنجی تایمر شروع می شود. پس از اتمام زمان تنظیم شده کنتاکت های آن به صورت همزمان عمل کرده و به شکل آنی تیغه بسته تایمر مسیر کنتاکتور را قطع و تیغه باز تایمر مسیر کنتاکتور را وصل می کند.

در این حالت تیغه باز وصل شده و با خودنگهدار شدن کنتاکتور مدار در حالت مثلث به صورت پایدار به کار خود ادامه می دهد.

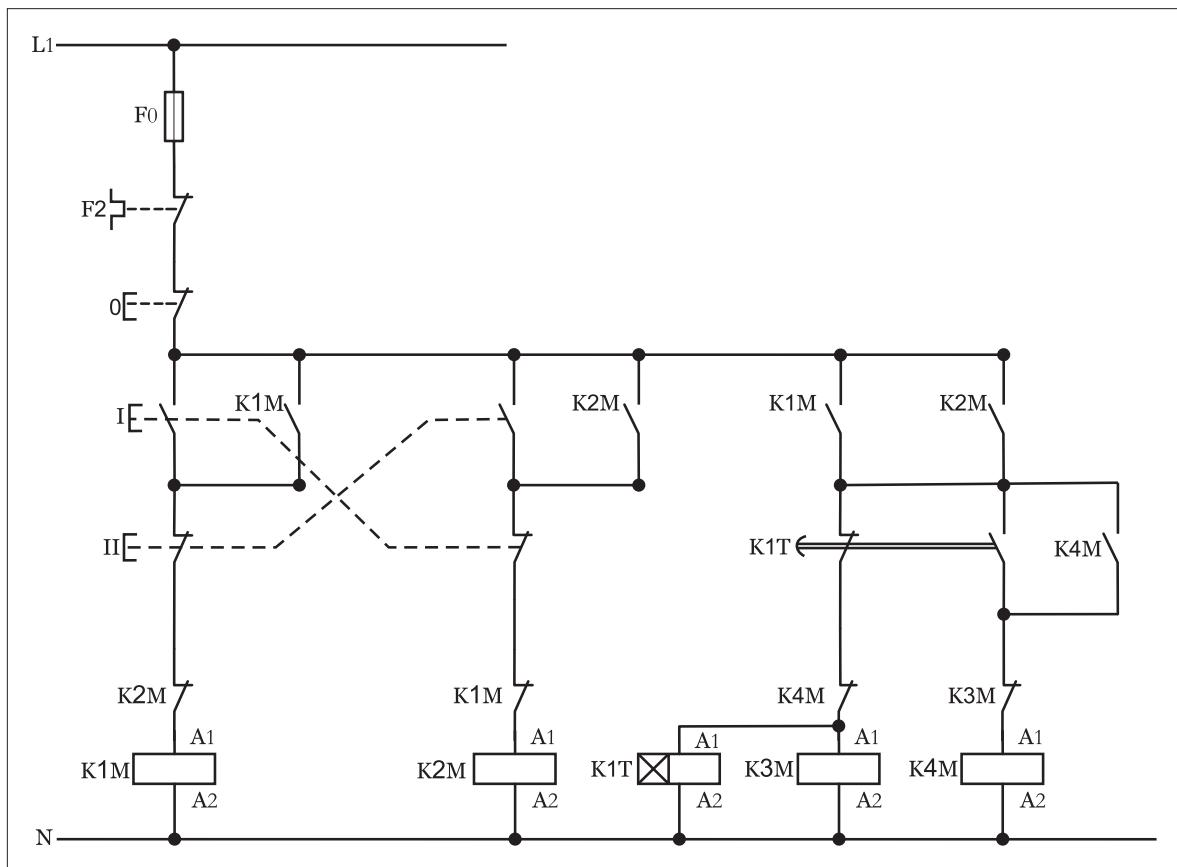

شکل ۱-۵۰۶

شکل (۱-۵۰۷) مدار قدرت راه اندازی موتور در این شرایط را نشان می‌دهد.  
چون مدار قدرت تغییری را نسبت به کار قبلی نداشته از ارائه توضیحات تکراری خودداری شده است.

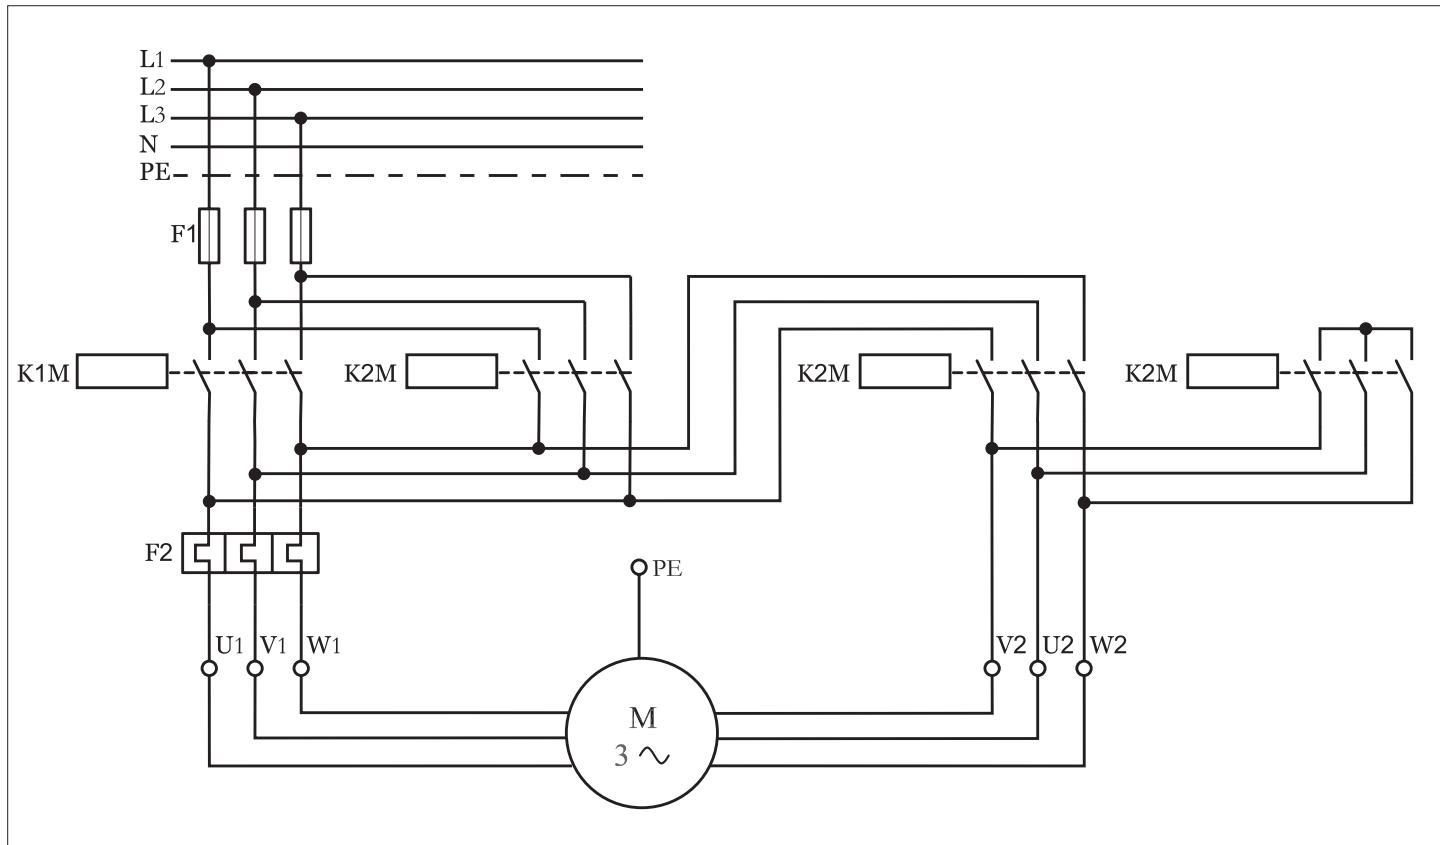

شکل ۱-۵۰۷

### ساعات آموزشی

نظری	عملی	جمع

## ۱- کار عملی (۳۳)



- هدف:**
- I . کنترل حد بالا و پایین دما
  - II . کنترل سطح آب منبع با فلوتر

**وسایل و تجهیزات مورد ناز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حرروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M1	موتور سه فاز آستکرون روتور قفسی ستاره - مثلث	
۳ عدد	K1M K2M K3M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	F2	بی مثال	
۲ عدد	S2 ,S1	ترموستات	
۱ عدد	Q1	کلید تک پل	
۲ عدد	s2 ,s1	فلوتر سوئیچ	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز ، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

## ۱-۶۶-۱ - شرح مدار (قسمت اول)


در برخی موارد برای کنترل اتوماتیک دمای محیط‌های همچون مرغداریها، محل نگهداری مواد غذایی و بهداشتی، گلخانه‌ها و یا اتاق‌های پست برق از مدار فرمانی مانند شکل (۱-۵۰۸) می‌توان استفاده کرد.

در این مدار از دو سنسور دما که یکی حد بالایی دما و دیگری حد پایینی دما را کنترل می‌کنند تشکیل شده است.


طرز کار این مدار چنین است که هر گاه دمای محیط کمتر از حد تنظیمی ترموموستات (S1) برای یک لحظه عمل کرده و کنتاکت آن وصل شده و باعث می‌شود تا مدار بوبین کنتاکتور برق دار شده و باسته شدن کنتاکت خود نگهدار، کنتاکتور در مدار پایدار، مانده و سیستم گرمایی شروع به کار می‌کند و تا رسیدن به دمای تنظیمی ترموموستات (S2) به کار خود ادامه می‌دهد. هر گاه دمای محیط به حد تنظیمی ترموموستات (S2) رسید ترموموستات عمل کرده و مدار کنتاکتور و در واقع سیستم گرمایی را قطع می‌کند. با خاموش شدن کنتاکتور و گذشت مدت زمانی که محیط سرد شود و این سیکل مجدداً با وصل کنتاکت ترموموستات (S1) از ابتدا تکرار می‌شود.

نکته‌ای که لازم به ذکر می‌باشد آن است که هر دو ترموموستات پس از تشخیص دمای مورد نظر و عملکرد کنتاکت مورد نظر به حالت اول خود باز می‌گردند. در طی این سیکل تکراری دمای محیط بین  $15^{\circ}\text{C}$  تا  $27^{\circ}\text{C}$  ثبیت می‌شود.

در شکل (۱-۵۰۹) مدار قدرت راهاندازی موتور فن سیستم گرم کننده که به صورت راهاندازی ساده موتور سه فاز می‌باشد نشان داده شده است.

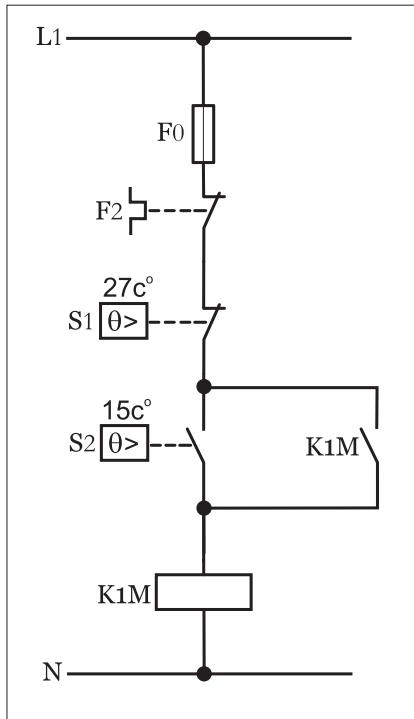


شکل ۱-۵۰۸

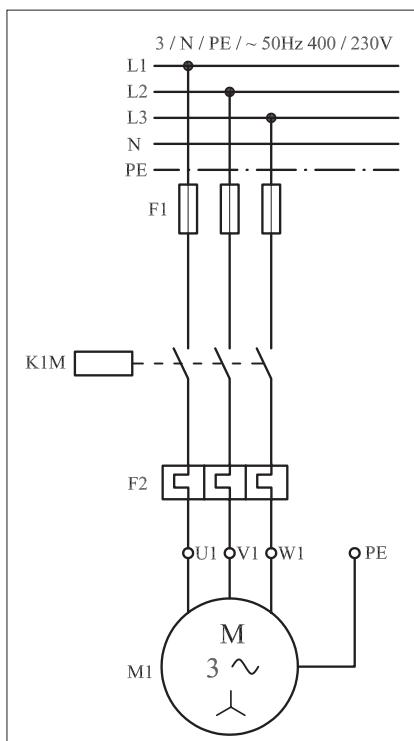

شکل ۱-۵۰۹

## ۶۶-۱ - شرح مدار (قسمت دوم)

هر گاه بخواهیم میزان آب ورودی و خروجی یک منبع مرتفع (شکل ۵۱۰-۱) که قرار است از طریق موتور سه فاز و پمپ از چاهی تأمین کنیم به طوری که شرایط کنترل آن به صورت زیر می‌باشد را مطابق شکل (۵۱۱-۱) می‌توان طراحی کرد.

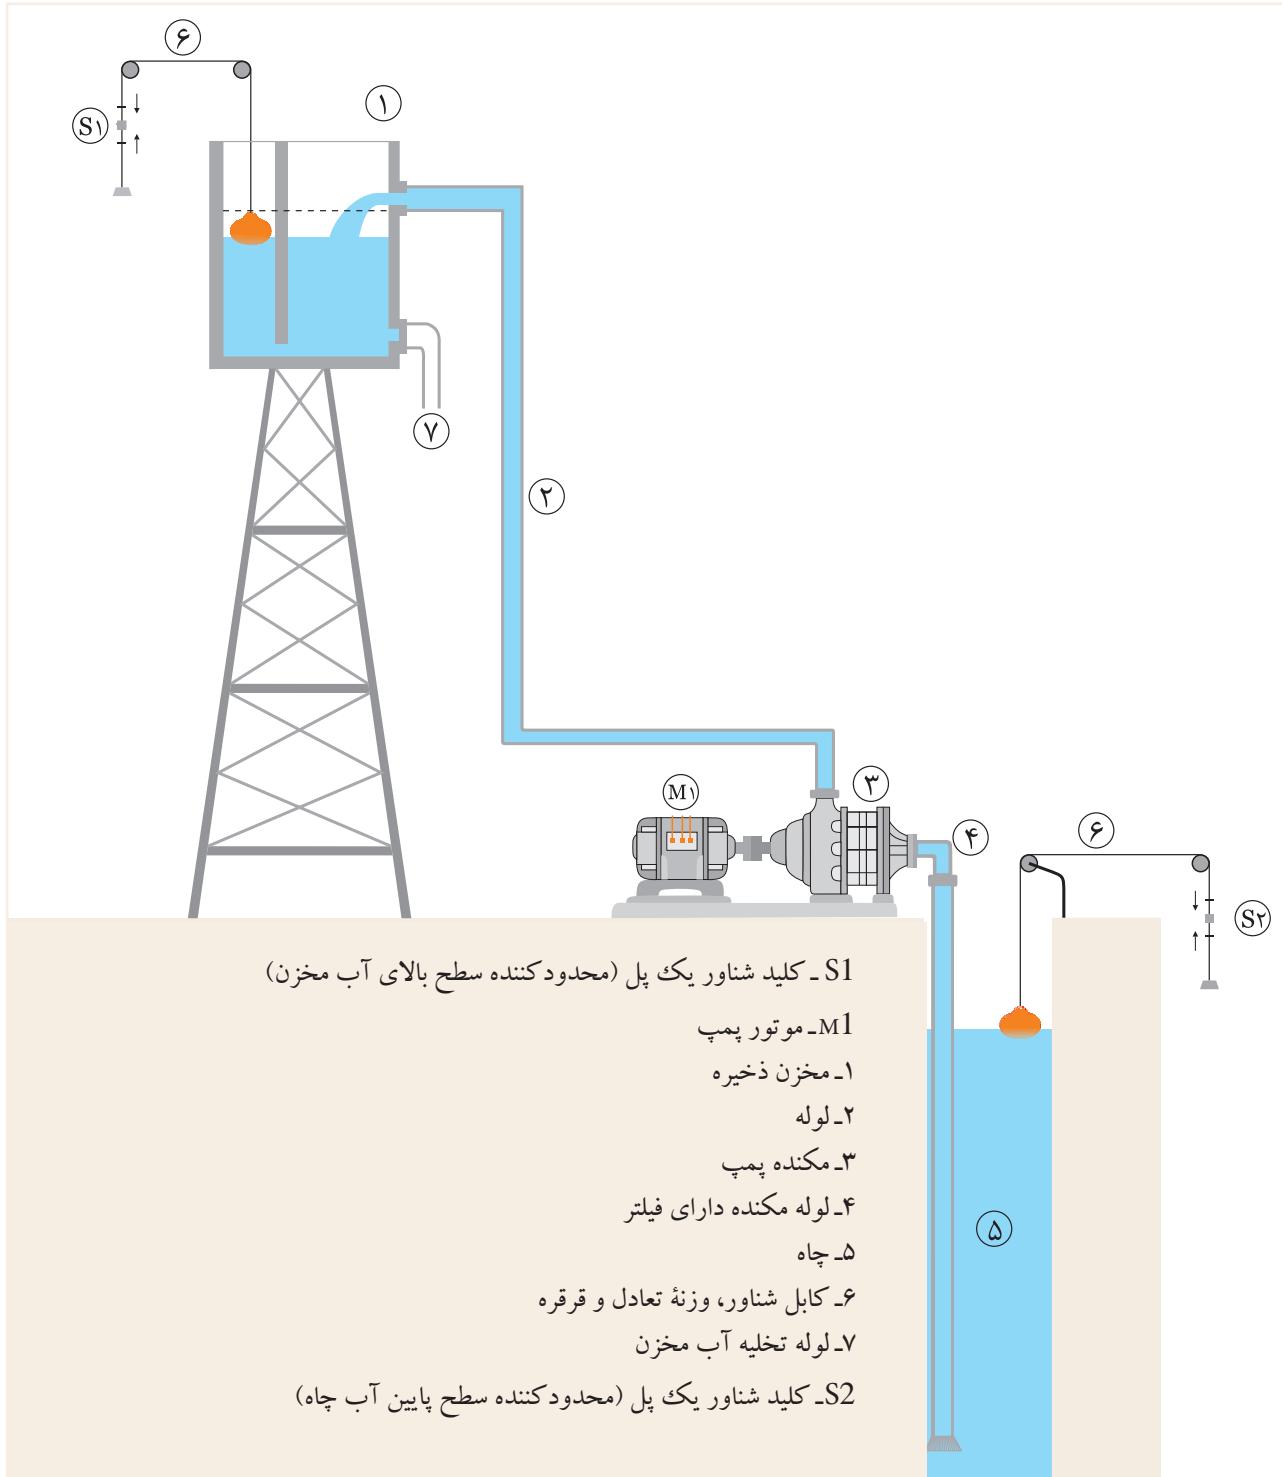


شکل ۵۱۰-۱


نحوه عملکرد مدار چنین باید باشد که هر گاه سطح آب داخل منبع کاهش یافت موتور پمپ شروع به کار کنند تا مخزن را پر کند.

در صورت پر شدن مخزن موتور خاموش شود ضمناً این پیش‌بینی شده باشد در صورت کم شدن آب داخل چاه موتور کار نکند (چراکه گل و لای به داخل موتور پمپ فرستاده می‌شود).

مدار قدرت راه اندازی موتور سه فاز به صورت شکل (۱-۵۱۲) است.

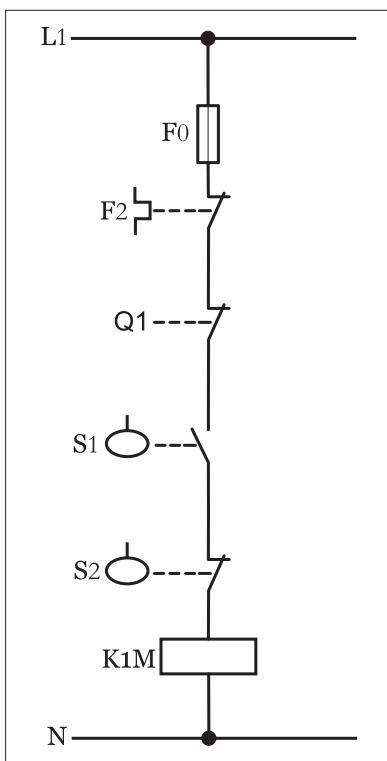

شکل ۱-۵۱۱

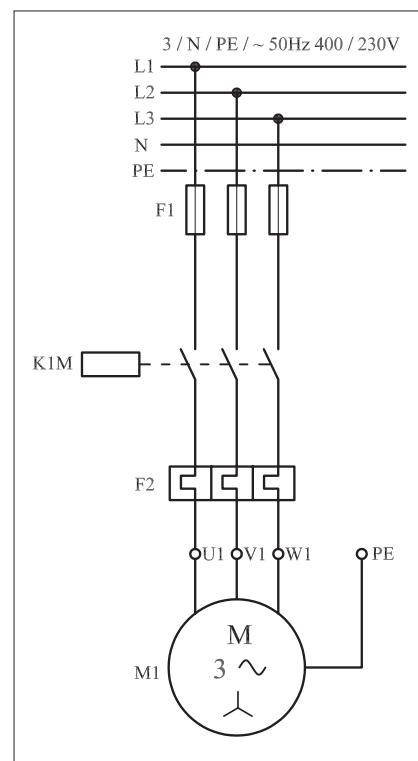

شکل ۱-۵۱۲



ساعات آموزشی

جمع

عملی

نظری

# ۱- کار عملی (۳۴)



**هدف:** مدار چراغ راهنمایی


**وسایل و تجهیزات مورد نیاز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسایل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	KIM	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۱ عدد	I	شستی استارت	
۴ عدد	H4 , H3 , H2 , H1	لامپ سیگنال	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری‌هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می‌یابد. این زمان عملاً جزء ساعت کار عملی محسوب شده است.


## ۱-۶۷-۱- شرح مدار

هرگاه بخواهیم مدار چراغ راهنمایی یک چهارراه ( تقاطع خیابان اصلی با خیابان فرعی ) مطابق شکل ( ۱-۵۱۳ ) طراحی کنیم از مداری مطابق شکل ( ۱-۵۱۴ ) می توان استفاده کرد .

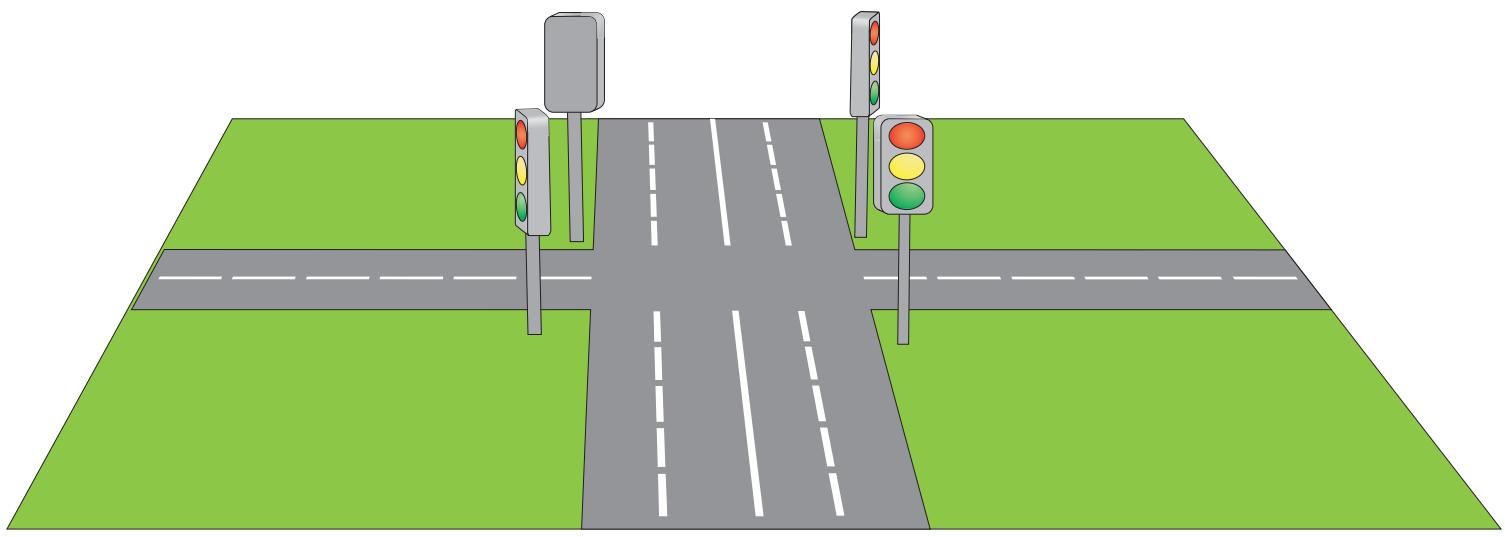


شکل ۱-۵۱۳

از آنجایی که با نحوه عملکرد چراغ راهنمایی آشنایی دارید در اینجا فقط به بررسی چگونگی کار مدار می پردازیم. نکته‌ای که در این مدار وجود داشته و باید به آن توجه داشت آن است که: مصرف کننده‌های آن فقط لامپ است در نتیجه به کنتاکت‌هایی با قدرت تحمل جریان زیاد نیست. اما به خاطر اینکه مانند سایر کارها مدار قدرت به صورت جداگانه وجود داشته باشد و ضمناً قابلیت توسعه تعداد لامپ‌ها در مدار وجود داشته باشد مدار لامپ‌ها تحت مدار قدرت به صورت جداگانه در شکل ۱-۵۱۴ نشان داده شده که در زمان بررسی مدار فرمان می‌بایست به آن نیم نگاهی داشته باشیم.

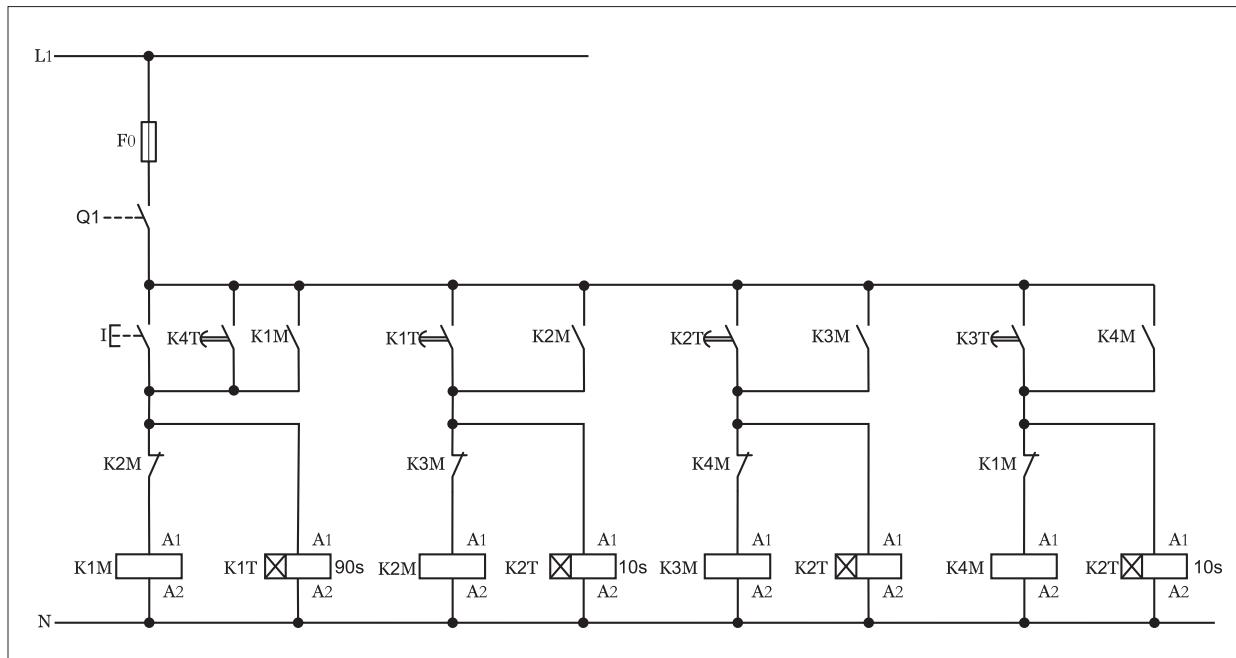

شکل ۱-۵۱۴

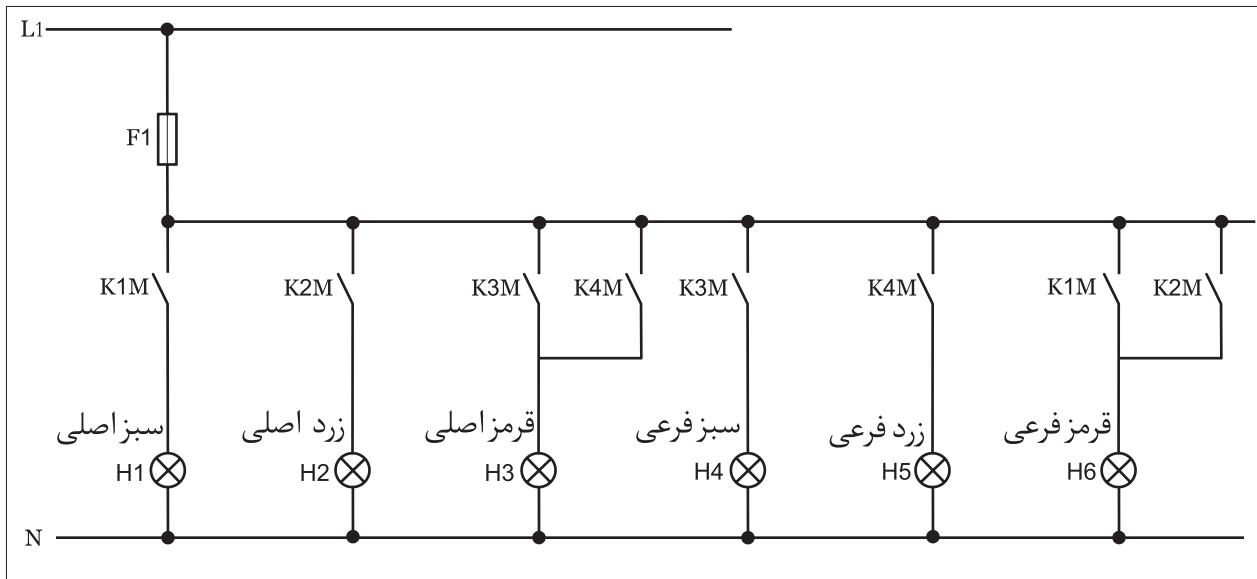

شکل ۱-۵۱۵

در حالت اول مدار فرمان با زدن شستی (I) جریان به بوین کنتاکتور K1M و تایمر K1T می‌رسد و در نتیجه تیغه‌های باز K1M مدار قدرت بسته شده و چراغ‌های سبز خیابان اصلی و قرمز خیابان فرعی روشن می‌شود. در شکل (۱-۵۱۶) خلاصه‌ای از عملکرد و وضعیت چراغ خیابان‌های اصلی و فرعی را نشان می‌دهد.

پس از اتمام زمان تایمر K1T (۹۰ ثانیه) تایمر عمل کرده و تیغه باز آن که در مسیر کنتاکتور K2M قرار دارد بسته شده و در نتیجه کنتاکتور K2M در مدار قرار گرفته و بالطبع تیغه بسته آن که در مسیر کنتاکتور K1M است باز شده اما تیغه‌های باز آن که در مسیر چراغ قرمز خیابان فرعی و حالت خودنگهدار K2M قرار دارد بسته شده و در نتیجه چراغ سبز خیابان اصلی خاموش اما چراغ قرمز خیابان فرعی روشن باقی می‌ماند. وضعیت چراغ‌ها در حالت دوم را در شکل (۱-۵۱۷) مشاهده می‌کنید.





وصل فشردن شستی I → K1M → K1M

سبز اصلی → روشن → قرمز فرعی روشن

قطع K1M → K2M → اتمام زمان - I

سبز اصلی → زرد اصلی & خاموش می‌شود → روشن می‌ماند

روشن باقی ماند → قرمز اصلی

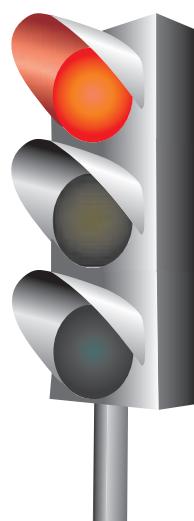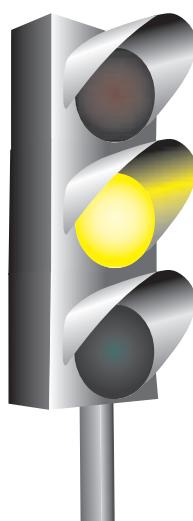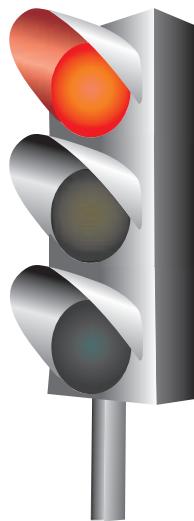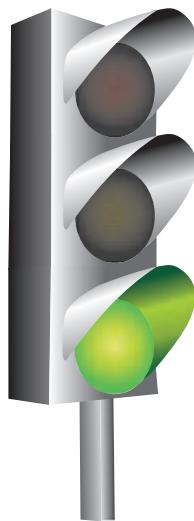

چراغ خیابان اصلی

چراغ خیابان فرعی


چراغ خیابان اصلی

چراغ خیابان فرعی

شکل ۱-۵۱۶

شکل ۱-۵۱۷

پس از اتمام زمان کوتاه تایمر K2T (۱۰ ثانیه) تیغه باز آن که در مسیر بویین کنتاکتور K3M است بسته شده و سبب می شود تا کنتاکتور K3M در مدار قرار گرفته و در نتیجه تیغه های باز آن که در مدار فرمان و قدرت استفاده شده بسته و در نتیجه کنتاکتور K3M در مدار پایدار باقی می ماند و هم چراغ های قرمز اصلی و سبز فرعی روشن می شوند. از طرفی دیگر با باز شدن تیغه بسته آن که در مسیر بویین کنتاکتور K2M قرار دارد این کنتاکتور و تایمر K2T از مدار خارج می شوند. وضعیت چراغ های خیابان اصلی و فرعی را در شکل (۱-۵۱۸) مشاهده می کنید.

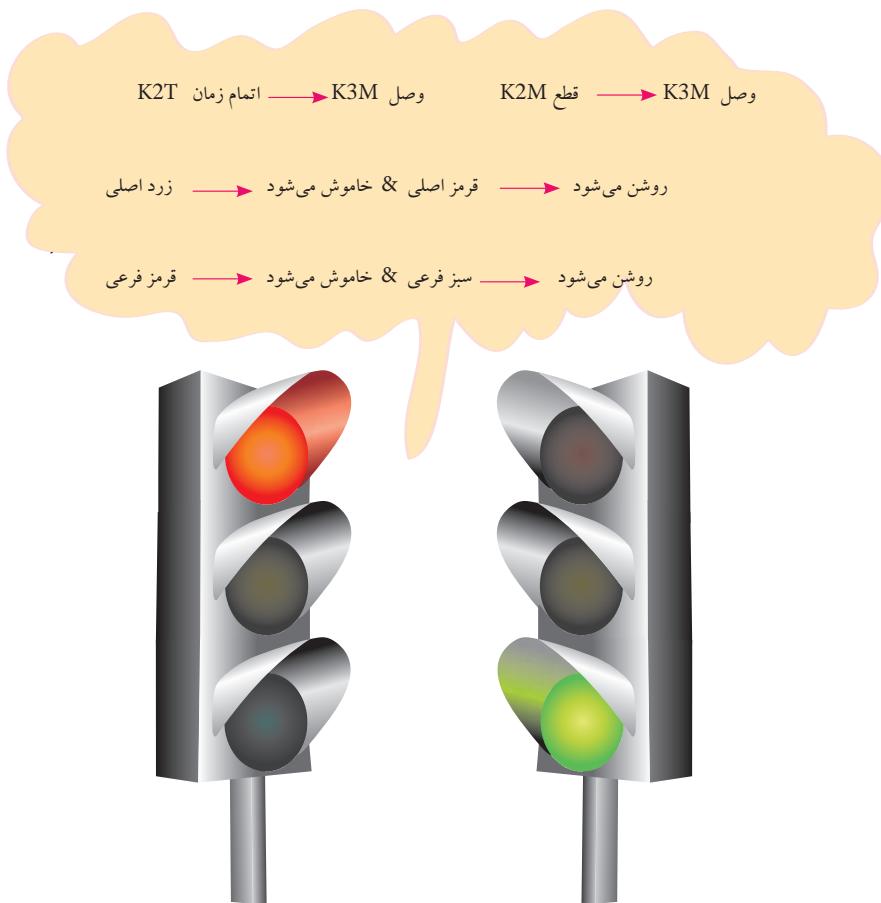


چراغ خیابان فرعی  
چراغ خیابان اصلی  
شکل ۱-۵۱۸

در حالت چهارم که وضعیت چراغ های آن را در شکل (۱-۵۱۸) مشاهده می کنید. پس از پایان یافتن زمان تایمر K3T (۳۰ ثانیه) همانند حالت های قبلی تیغه باز آن که در مسیر بویین کنتاکتور طبقه بعد (K4M) قرار دارد بسته شده و موجب آن می شود تا کنتاکتور K4M در مدار قرار گیرد و طبیعتاً تیغه های باز آن که هم در مدار فرمان و هم قدرت استفاده شده اند بسته و در نتیجه کنتاکتور در مدار به

صورت پایدار باقی مانده و تیغه بسته آن که در مسیر کنتاکتور K3M قرار دارد باز شده اما تیغه باز آن که در مسیر چراغ های قرمز اصلی و زرد فرعی و همچنین حالت خودنگهدار کنتاکتور K4M قرار دارد بسته شده و در نتیجه چراغ قرمز خیابان اصلی در همان شرایط باقیمانده ولی چراغ سبز خیابان فرعی خاموش و به جای آن چراغ زرد روشن می شود. وضعیت مدار و چراغ ها به اختصار در شکل (۱-۵۱۹) نشان داده شده است.


با اتمام زمان تایمر K4T تیغه باز آن که به صورت موازی با استارت (I) قرار گرفته سبب می شود تا جریان به کنتاکتور و تایمر برسد در واقع وضعیت چراغها به حالت اول باز می گردد. شکل (۱-۵۲۰)

این شرایط و توالی روشن شدن چراغ‌ها تازمانی که کلید Q1 قطع نشده ادامه دارد. لازم به ذکر است امروزه از قطعات و مدارهای الکترونیکی برای کنترل چراغ‌های راهنمایی با کیفیت بالا و حجم کمتر استفاده می‌شود.

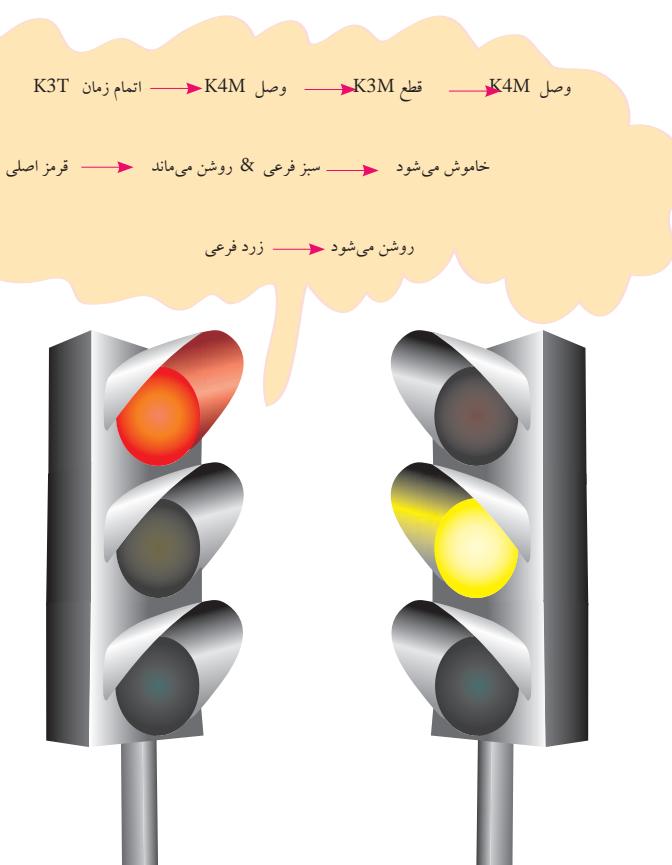

چراغ خیابان اصلی

شکل ۱-۵۱۹

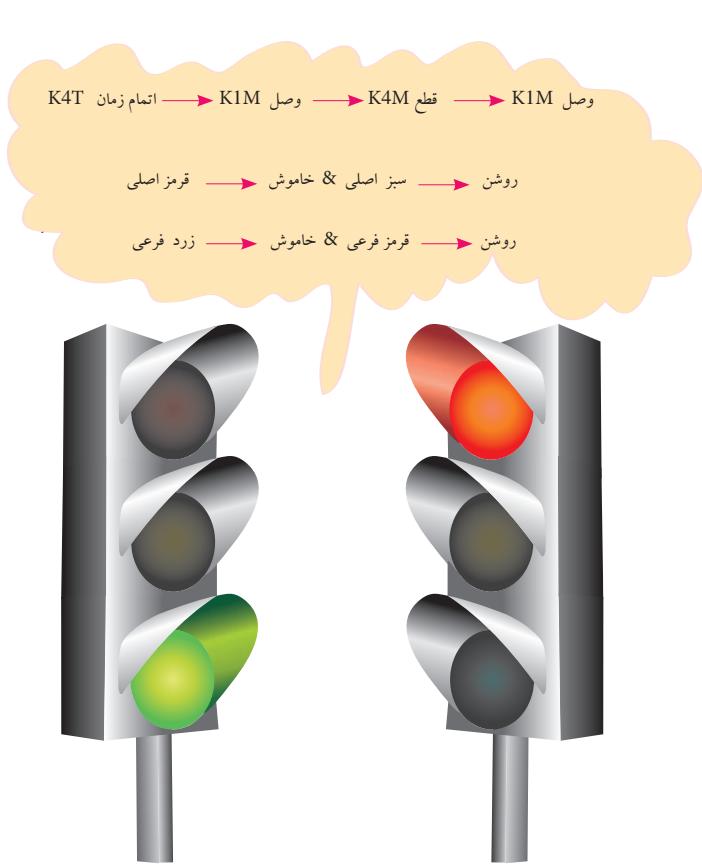

چراغ خیابان اصلی

چراغ خیابان فرعی

شکا ۱-۵۲۰

	ساعات آموزشی	
جمع	نظری	عملی

# ۱۶۸- کار عملی (۳۵)

«برای هنرجویان علاقه مند»




**هدف:** کنترل مدار ستاره مثلث اتوماتیک با میکروسوئیچ

**وسایل و تجهیزات مورد ناز:** برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.


تعداد	حروف مشخصه	نام وسیله	تصویر وسیله
۱ عدد	M1	موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی ستاره - مثلث	
۳ عدد	K1M K2M K3M	کنتاکتور	
۱ عدد	F0	فیوز مینیاتوری تک فاز	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه فاز	
۱ عدد	F2	بی متال	
۱ عدد	0	شستی استپ	
۱ عدد	I	شستی استارت	
۱ عدد	S1	میکرو سوئیچ	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

● برای طراحی مداری که با کمک آن بتوان یک موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی را به صورت ستاره – مثلث اتوماتیک راه اندازی کرد به طوری که در انتهای مسیر خاموش شود از مدار نشان داده شده در شکل ۱-۴۹۷ می توان استفاده کرد. در شکل ۱-۵۲۱ مدار اتصال داده شده روی تابلو را مشاهده می کنید. در شکل ۱-۵۲۲ تصویر قطعات به کار رفته در مدار را نشان می دهد.

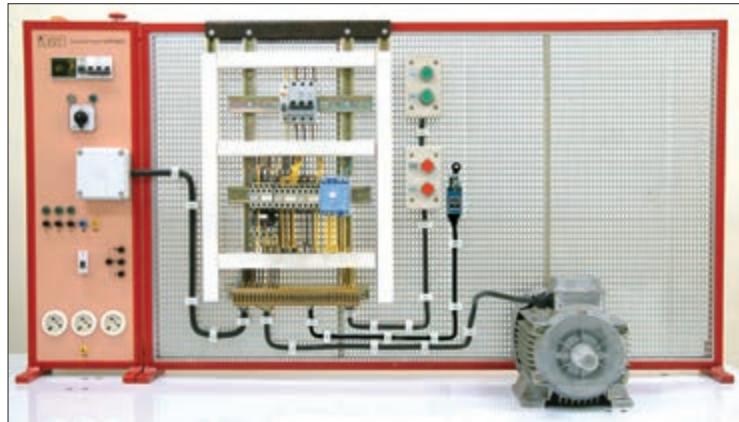

شکل ۱-۵۲۱

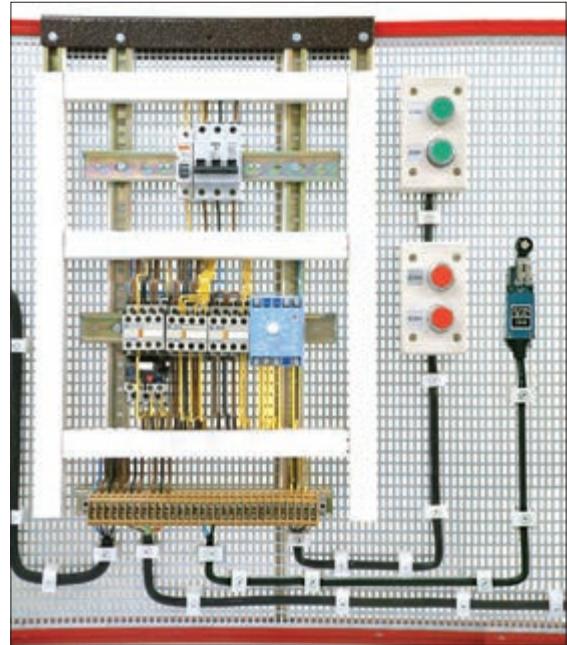

شکل ۱-۵۲۲

## ۱-۶۸-۱- شرح مدار

مدار فرمان مربوط به این کار عملی را در شکل ۱-۵۲۳ مشاهده می کنید. با وصل شستی استارت I جریان از طریق تیغه بسته K3M به بویین کنتاکتور K1M می رسد. درنتیجه بویین کنتاکتور، مغناطیس می شود و تیغه باز K1M که در مسیر بویین K2M قرار دارد وصل می شود. از طرف دیگر تیغه بسته K1M که در مسیر بویین کنتاکتور K3M قرار دارد باز می شود و موتور به حالت ستاره شروع به کار می کند.


پس از مدتی تیغه بسته تایمر K1T باز می شود و به طور همزمان در یک لحظه کوتاه دو کار انجام می شود اول این که جریان بویین کنتاکتور K1M قطع و درنتیجه کنتاکت K1M که در مسیر بویین کنتاکتور K2M می باشد باز می شود.

همچنین کنتاکت باز K2M که در مسیر K3M است بسته می شود و موتور در حالت مثلث قرار می گیرد. این شرایط تا زمانی باقی می ماند که قطعه کار روی نوار نقاله در انتهای مسیر خود به میکروسوئیچ S1 رسیده و برخورد کند.


لازم به توضیح است پس از برخورد قطعه کار با میکروسوئیچ و قطع مدار فشار آن از روی میکروسوئیچ برداشته می شود. برای راه اندازی مجدد مدار لازم است تا شستی استارت I فشار داده شود.

مدار قدرت مربوط به این نقشه نیز مانند سایر مدارهای ستاره- مثلث و مطابق

شکل ۱-۵۲۴ است

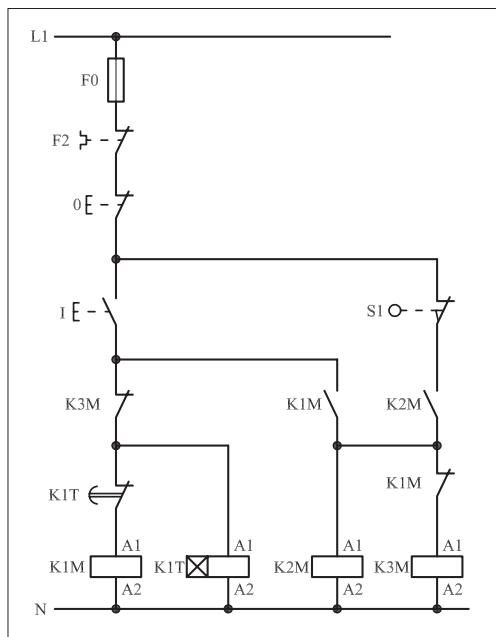

شکل ۵۲۳ - ۱

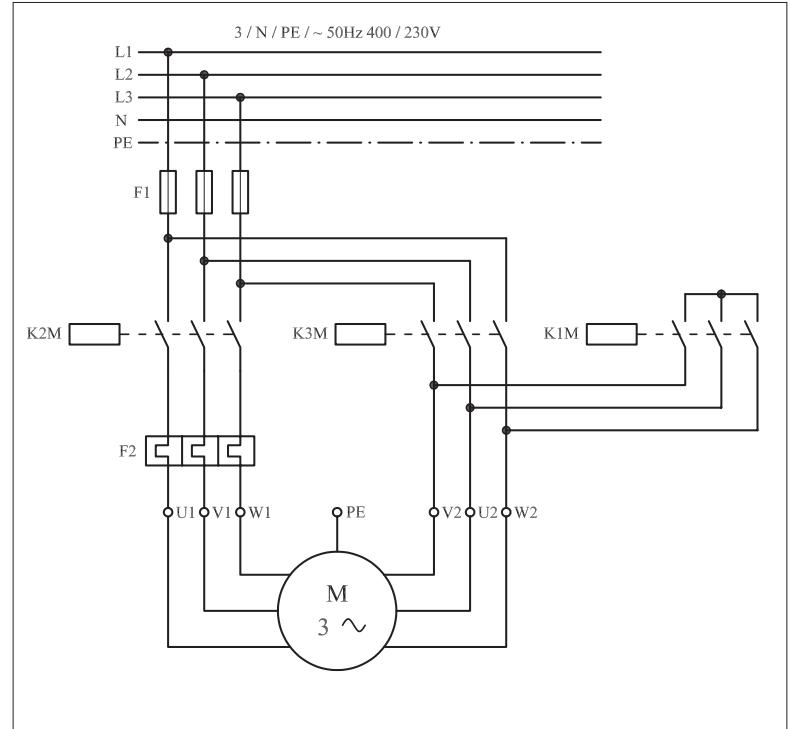


شکل ۱- ۵۲۴

## ۱-۶۸-۲-مراحل اجرای کار

نقشه مدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور فنسی به صورت ستاره - مثلث اتوماتیک با میکروسوئیچ شکل ۱-۵۲۵ را تکمیل کنید.

وسایل مورد نیاز مدار را مطابق شکل ۱-۴۹۹ روی تابلو نصب کنید.

مدار موردنظر را به صورت نقشه خارجی روی تابلو اتصال دهید.

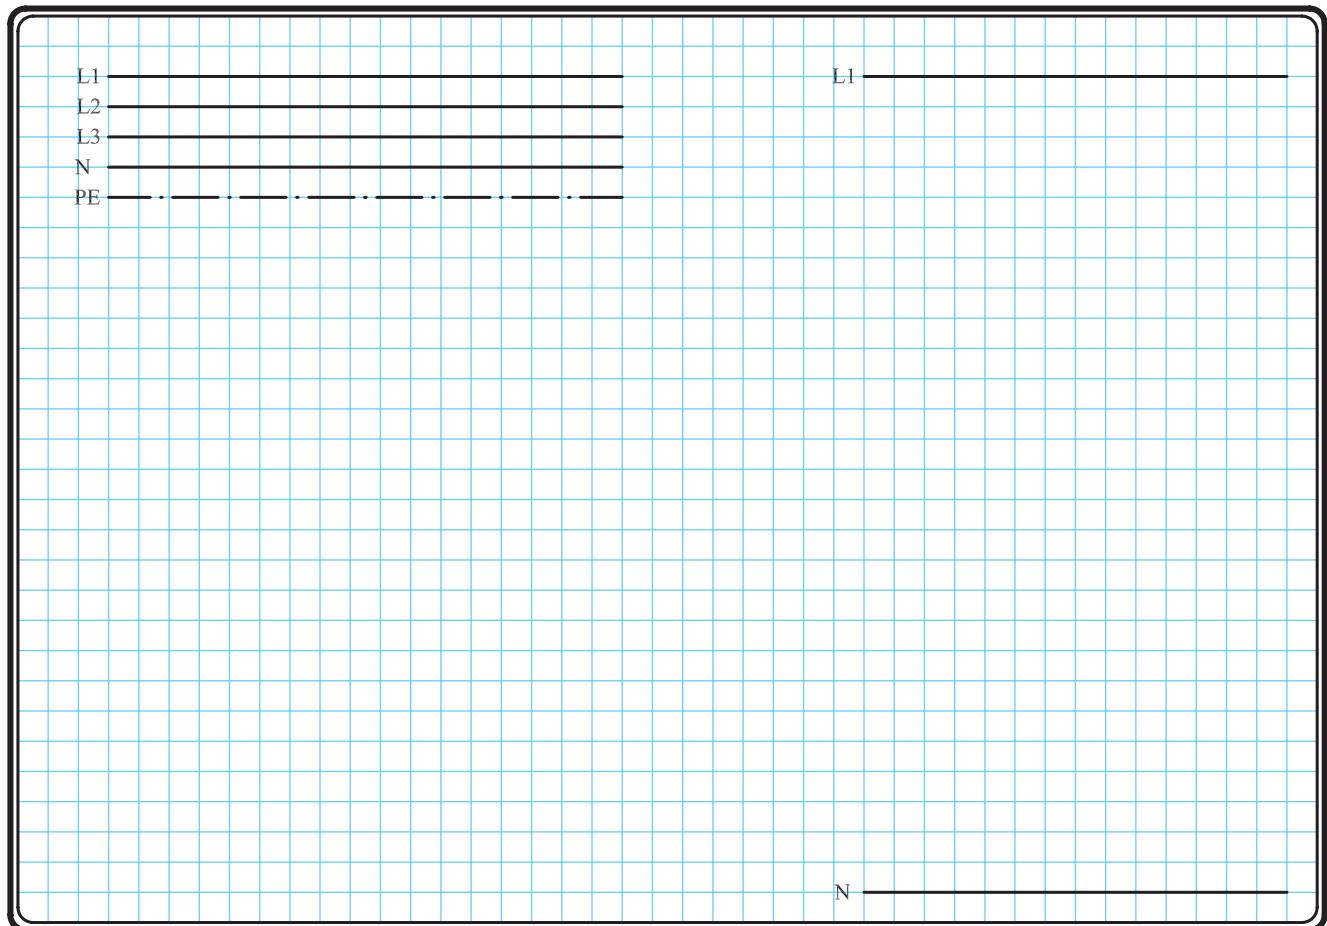


شکل ۱-۵۲۵


● برای هریک از مدارهای فرمان نشان داده شده در شکل ۱-۵۲۶:

I - شماره مسیرها و کنتاکت‌های هر نقشه را مشخص کنید.



II - اصول کار هر مدار را بنویسید و در مورد کاربردهای احتمالی آن تحقیق کنید.

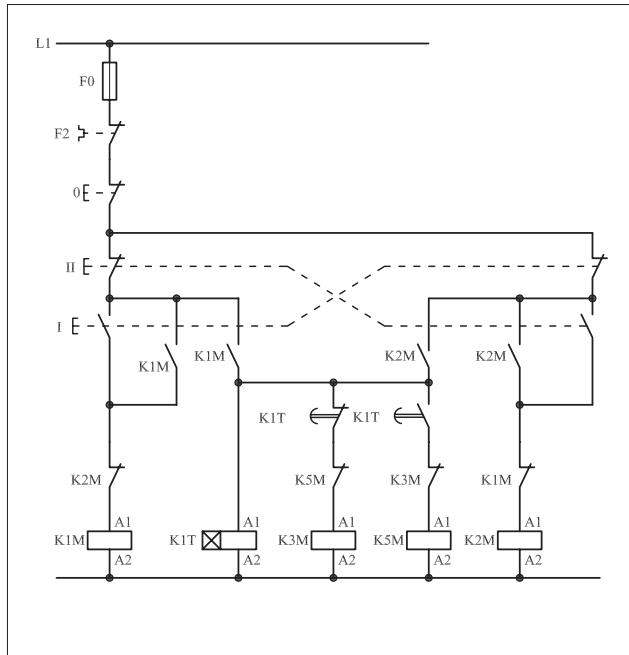

شکل a) ۱-۵۲۶

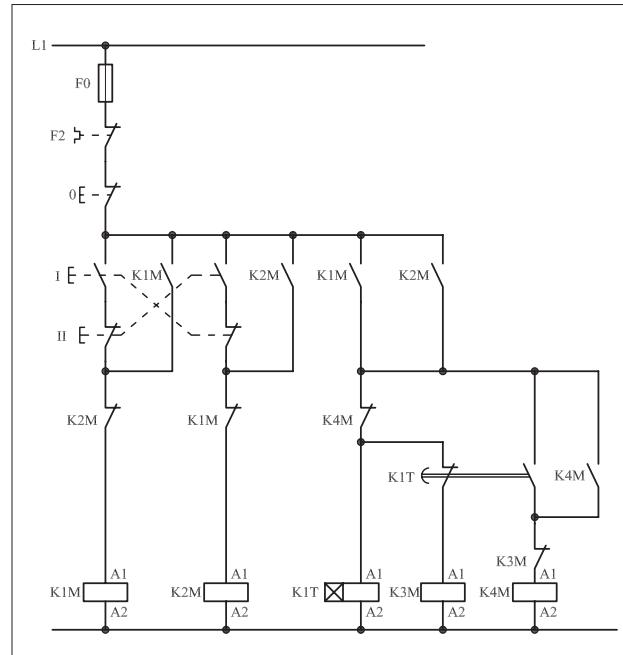

شکل b) ۱-۵۲۶

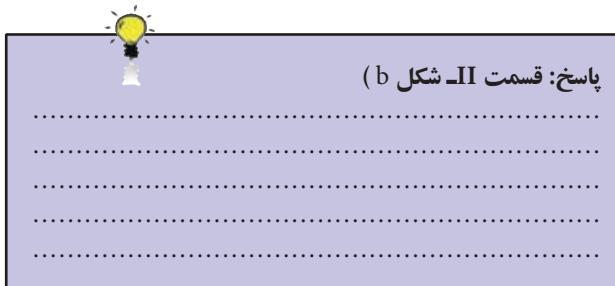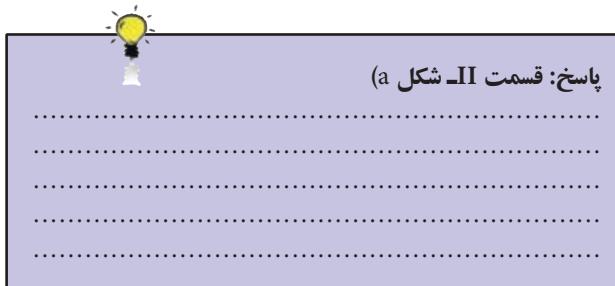

وقت ۱ ساعت

۲ نمره

- الف) .....  
ب) .....  
ج) .....  
د) .....  
ه) .....  
و) .....  
ز) .....  
ح) .....

### خودآزمایی عملی (۱) «نقشه کشی و نقشه خوانی»

۱- علائم اختصاری زیر را رسم کنید.

الف) رله با تحریک الکترومکانیکی

ب) رله با تحریک در قطع

ج) محرک فشاری و سایل (پدال)

د) محرک کلید خطر

ه) کنتاکت بسته کلید شناور (فلوتر)

و) کنتاکت تبدیل (تعویض کننده)

ز) آژیر

ح) لامپ خبر

۲- مدار فرمانی را رسم کنید که بتوان به کمک آن موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی را از دو محل فرمان قطع و وصل کند.


۱ نمره

۳- مدار قدرت راه اندازی سه موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت یکی پس از دیگری را رسم کنید.

۱/۵ نمره

۴- الف) کاربرد مدار شکل ۱-۵۲۷ را بنویسید.  
ب) فلوتر را توضیح دهید.

۱/۵ نمره

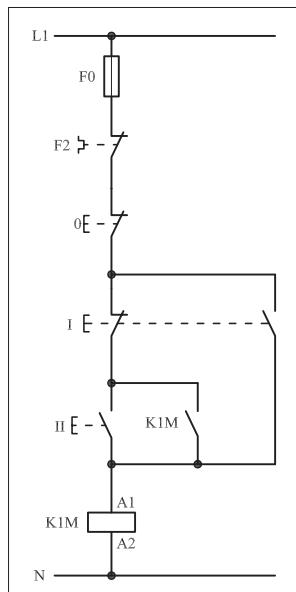


شکل ۱-۵۲۷

پاسخ الف)

پاسخ ب)

۵- مدار فرمان راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی به صورت چپ گرد - راست گرد با توقف که در شرایط لحظه‌ای و دائم کار می‌کند را رسم کنید.


۳ نمره

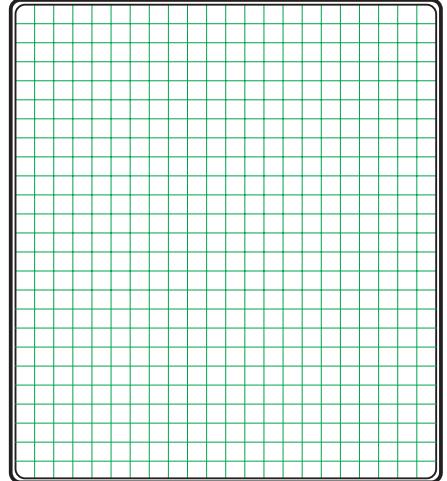

۶- کاربرد مدار فرمان شکل ۱-۵۲۸ را نوشه و ضمن بررسی اصول کار اشکالات احتمالی آن را بنویسید.


۲ نمره

 پاسخ:




۳ نمره

۷- مدار فرمان و قدرت ستاره - مثلث دستی را رسم کنید.

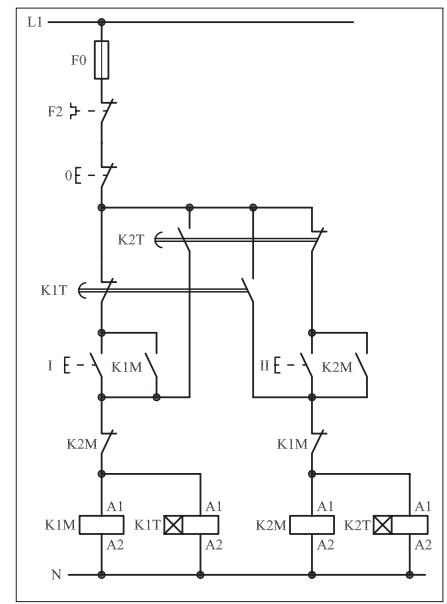


شکل ۱-۵۲۸

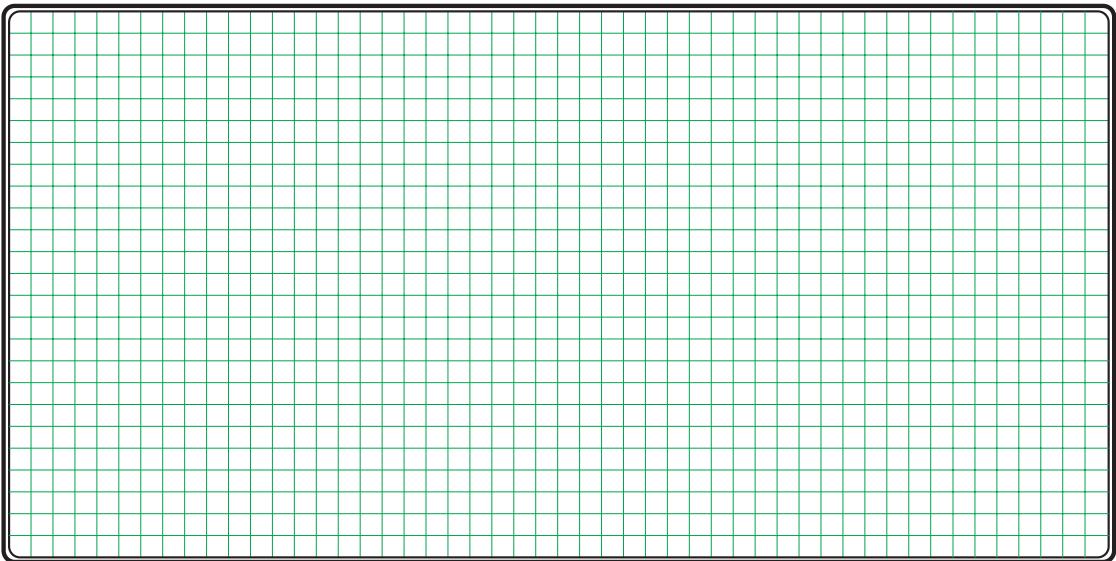

۸- مدار فرمان شکل ۱-۵۲۹ که مربوط به راه اندازی سه موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی است را به صورت یکی به جای دیگری تکمیل کنید.


۱/۵ نمره

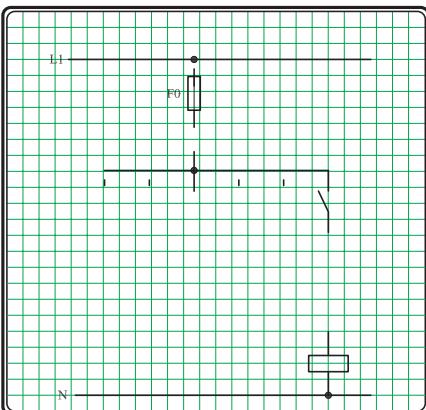

شکل ۱-۵۲۹


۹- مدار فرمان و قدرت چپ گرد- راست گرد سریع (بدون توقف) را رسم کرده و پس از شماره گذاری مسیرهای جریان، تعداد ترمینال‌های مورد نیاز را با درنظر گرفتن ۵ ترمینال رزرو بیان کنید.

۲/۵ نمره

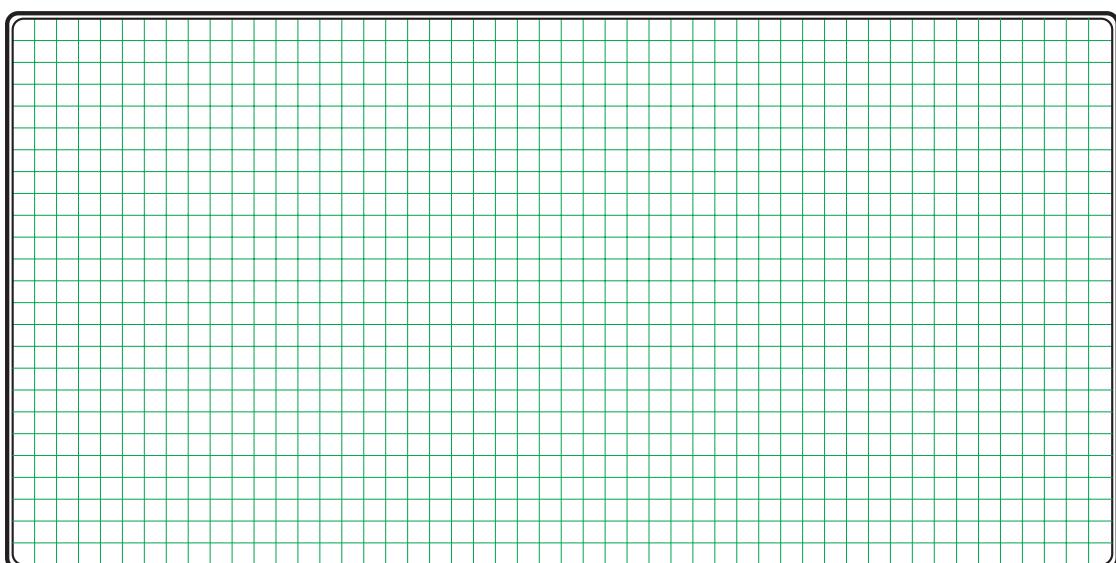


۱۰- مدار راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی با کلید چپ گرد- راست گرد در استاندارد قدیمی (VDE) و استاندارد جدید (IEC) را رسم کنید.

۲ نمره

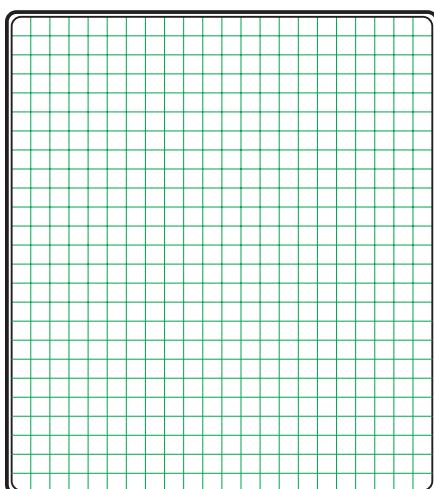

استاندارد IEC

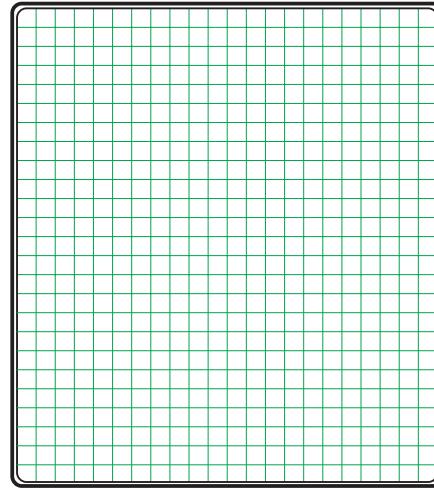

استاندارد VDE

وقت: ۷ ساعت

## خودآزمایی عملی (۲) «اتصال مدار»

مدار فرمان و قدرت مربوط به راه اندازی یک موتور سه فاز آسنکرون رو تور قفسی شکل ۱-۵۳۰ را درسم کنید به طوری که این مدار امکان راه اندازی به صورت ستاره - مثلث دستی و اتوماتیک از دو محل فرمان را داشته باشد و در انتهای مسیر حرکت نیز مدار توسط میکروسیستم قطع شود.

«مدار مورد نظر را روی تابلو اتصال دهید.

«طرز کار مدار خواسته شده را بررسی و آزمایش کنید.

«بارم

۱۰ نمره

- صحبت مدار فرمان

۵ نمره

- صحبت مدار قدرت

۱ نمره

- اتصال سیم ها

۱/۵ نمره

- فرم کاری و نظم در اتصال سیم ها زیررسایی

۲ نمره

- نصب صحیح وسایل روی تابلو

۰/۵ نمره

- اتصال موتور

L1

L2

L3

N

PE

L1

N

## آزمون پایانی (۱)

۱- ضخامت و جنس ورق های استاتور به ترتیب کدام است؟

- الف) ۰/۵ میلی متر - آهن نرم      ب) ۰/۶۵ میلی متر - آهن نرم
  - ج) ۰/۶۵ میلی متر - فولاد سیلیس دار      د) ۰/۵ میلی متر - فولاد سیلیس دار
- ۲- جنس میله ها و حلقه ها در روتورهایی که به صورت یکپارچه ساخته می شوند چیست؟

- الف) آهن نرم      ب) فولاد سیلیس دار      ج) آلیاژ آلومینیوم      د) چدن

۳- نقش حلقه ها (رینگ ها) در موتورهای روتور سیم پیچی چیست؟

الف) افزایش سرعت روتور

ب) افزایش جریان سیم پیچی روتور

ج) برقراری ارتباط بین سیم پیچی روتور و مقاومت راه انداز

د) کاهش اصطکاک

۴- از موتورهای آسنکرون روتور سیم پیچی شده برای راه اندازی ..... و ..... گشتاور راه اندازی استفاده می شود.

الف) نرم - کاهش      ب) سخت - افزایش

ج) نرم - کاهش      د) سخت - افزایش



۵- در چه قدرت هایی از موتورهای آسنکرون یا آهنربای دائم کوچک استفاده می شود؟

الف) کم      ب) متوسط      ج) زیاد      د) خیلی زیاد


۶- اختلاف فاز مکانی سیم پیچی های موتور سه فاز چند درجه است؟

الف) ۳۰      ب) ۹۰      ج) ۱۲۰      د) ۱۳۵


۷- اگر وضعیت میدان مغناطیسی در زاویه  $30^\circ$  درجه مطابق شکل رو به رو باشد وضعیت کلاف ها در زاویه  $150^\circ$  درجه کدام است؟

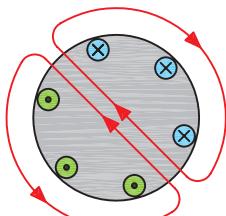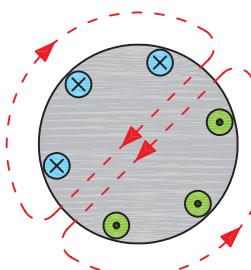


ب)

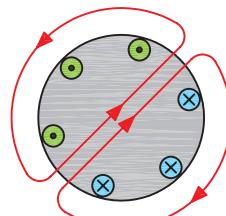

الف)

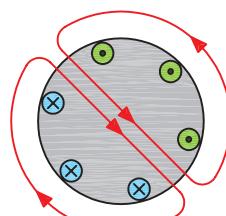

د)

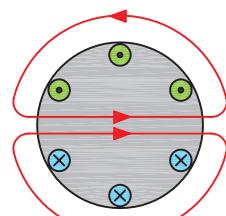

ج)

- ۸- چرا به موتورهای روتور قفسی موتورهای القایی نیز گفته می شود؟
- الف) چون سرعت آنها کمتر از میدان دوّار است.
- ب) چون جریان روتور به طور غیرمستقیم از شبکه توسط میدان مغناطیسی به وجود می آید.
- ج) فوران موجود در اطراف روتور متغیر است.
- د) در استاتور این موتورها از سیم پیچی با خاصیت خودالقایی استفاده می شود.
- ۹- تعداد دور آسنکرون یک موتور ۴ قطب در شبکه‌ای با فرکانس ۵۰ هرتز چقدر است؟
- الف) ۱۵۰۰      ب) ۲۵۰۰      ج) ۳۰۰۰      د) ۷۵۰
- ۱۰- نسبت اختلاف بین سرعت روتور و میدان دوّار به سرعت آسنکرون را..... می گویند. حرف مشخصه آن ..... است.
- الف) تغییرات سرعت،  $S$
- ب) تغییرات سرعت،  $\Delta S$
- ج) لغزش،  $\Delta n$
- ۱۱- افزایش بار یک موتور موجب ..... لغزش آن می شود.
- الف) افزایش
- ب) کاهش
- ج) افزایش و سپس کاهش
- د) کاهش و سپس افزایش
- ۱۲- چرا در لحظه راه اندازی موتورهای آسنکرون، گشتاور زیادی نیاز است؟
- الف) برای غلبه بر وزن پوسته
- ب) برای غلبه بر وزن روتور
- ج) چون سرعت آنها با سرعت میدان دوار برابر نیست
- د) چون تلفات در آنها زیاد است
- ۱۳- حداکثر گشتاور در موتورهای آسنکرون چه زمانی است؟
- الف) لحظه راه اندازی
- ب) بار کامل
- ج) تقریباً در ۷۰ درصد دور نامی
- د) در لغزش ۱۰۰ درصد
- ۱۴- مناسب ترین روش راه اندازی یک موتور  $380/660$  ولت با توان  $10\text{ kW}$  در شبکه سه فاز  $380$  ولتی کدام است؟
- الف) ستاره - مثلث
- ب) اتصال مستقیم به شبکه
- ج) مقاومت راه انداز
- د) استفاده از خازن راه انداز
- ۱۵- برای راه اندازی موتورهای روتور سیم پیچی شده از کدام روش استفاده می شود؟
- الف) اتصال مستقیم به شبکه
- ب) مقاومت راه انداز
- ج) ستاره - مثلث
- د) اتصال ستاره




۱۶- ولتاژ دو سر هر فاز سیم پیچی موتور با اتصال ستاره که به یک شبکه ۳۸۰ ولتی متصل شده چند ولت است؟

- الف) ۳۸۰      ب) ۲۲۰      ج)  $220\sqrt{2}$       د) ۲۲۰

۱۷- توان یک موتور سه فاز ستاره - مثلث که بر روی پلاک آن توان ۹kW نوشته شده در حالت ستاره چند کیلووات است؟

- الف) ۳      ب) ۹      ج) ۱      د) ۲۷

۱۸- اگر شکل زیر اتصال حالت راست گرد و یک موتور سه فاز با اتصال ستاره را نشان دهد کدام گزینه حالت چپ گرد را نشان می دهد؟

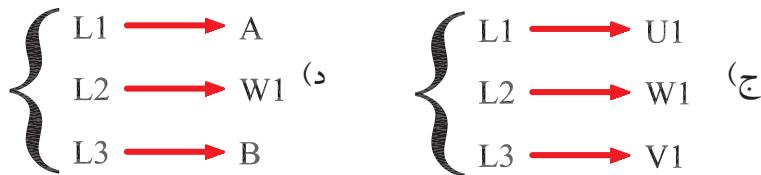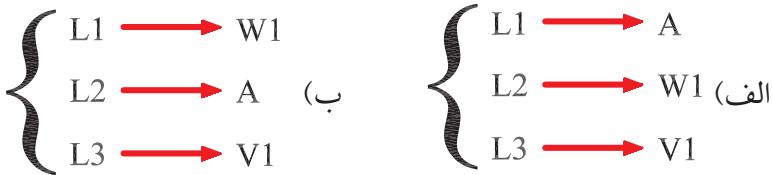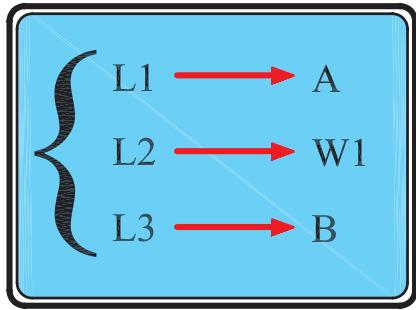

۱۹- حداقل ظرفیت خازن مناسب برای راه اندازی موتور سه فاز در شبکه تک فاز چند میکروفاراد است؟

- الف) ۲۳      ب) ۱۶/۵      ج) ۲۱۰      د) ۱۵۰

۲۰- کدام مورد علت بهتر بودن گشتاور راه اندازی موتورهای روتور سیم پیچی نسبت به موتورهای القایی است؟

الف) کاهش مقاومت روتور و افزایش ضریب قدرت

ب) افزایش مقاومت روتور و افزایش ضریب قدرت

ج) کاهش مقاومت روتور و کاهش ضریب قدرت

د) افزایش مقاومت روتور و کاهش ضریب قدرت

۲۱- مشخصه S1 که روی پلاک ماشین مشخص می شود بیانگر کدام مورد است؟

الف) نوع کار      ب) کلاس عایقی

ج) نوع محافظت      د) توان نامی

۲۲- کدام یک از حروف اختصاری نشان دهنده آن است که جریان کار موتور سه فاز متناوب است؟

- الف) G      ب) E      ج) D      د) B

۲۳- بر روی پلاک موتور و از سمتونی که پیشوند IP و اعداد مقابل آن، چه مطلبی دریافت می شود؟

- الف) شرایط کاری  
ب) کلاس عایقی  
ج) نوع حفاظت  
د) نوع تحریک

۲۴- دمای قابل تحمل موتوری با کلاس کاری E (حداکثر دما ۱۲۰ درجه سانتی گراد) چند درجه است؟

- الف) ۱۶۰  
ج) ۹۰  
ب) ۸۰  
د) ۸۵

۲۵- حروف اختصاری مربوط به سیم پیچی های روتور یک موتور روتور سیم پیچی کدام است؟

- الف) X,Y,Z  
ب) 2U, 2V, 2W  
ج) K,L,M  
د) 1U, 1V, 1W

۲۶- کدام عامل در تعیین نوع (تیپ) موتور مؤثر نیست؟

- الف) نوع شبکه  
ب) تجهیزات راه اندازی  
ج) هزینه خرید موتور  
د) هزینه ساخت موتور

۲۷- کدام یک از عوامل در انتخاب نوع و سطح مقطع سیم یا کابل مؤثر نیست؟  
الف) قدرت مصرف کننده  
ب) جریان مصرف کننده

- ج) نوع مصرف کننده  
د) نوع کابل

۲۸- در شبکه های ۳۸۰/۲۲۰ ولتی حداکثر افت ولتاژ برای مصرف کننده های موتوری چند درصد است؟

- الف) ۳  
ج) ۱/۵  
ب) ۱/۵  
د) ۲

۲۹- کدام یک از روش های تغییر سرعت رایج تر و دارای محدودیت کمتری است؟

- الف) فلنج  
ب) دندنه  
ج) چرخ و زنجیر  
د) تسمه و پولی

۳۰- توجه به کدام مورد در انتخاب سطح مقطع کابل ضرورت ندارد؟  
الف) کم بودن جریان عبوری کابل نسبت به جریان مجاز کابل

- ب) کم بودن افت ولتاژ دو سر کابل

- ج) داشتن استحکام مکانیکی کافی

- د) ضخامت لایه های عایقی روی کابل

۳۱- محدوده جریانی برای فیوز موتورهای آسنکرون روتور قفسی که به طور مستقیم به شبکه وصل می شوند کدام است؟

- الف)  $I_n$  (۳/۵ تا ۴/۵)  
ب)  $I_n$  (۴ تا ۲/۵)  
ج)  $I_n$  (۳/۵ تا ۷/۵)  
د)  $I_n$  (۱/۵ تا ۲/۵)

۳۲- جریان نامی فیوزی که در مسیر ثانویه ترانسفورماتور قرار می گیرد چند برابر جریان نامی ترانسفورماتور ( ) باید انتخاب شود؟

- الف) ۱ ۱/۵ ب) ۲ ۲/۵ ج) ۱/۵ د) ۲/۵

۳۳- برای حفاظت مدارهایی که در آنها خازن قرار می گیرد از فیوزی با..... برابر جریان نامی ..... استفاده می شود.

- الف) ۲/۵ - موتور ب) ۱/۵ - خازن  
ج) ۱/۵ - خازن د) ۲/۵ - خازن



۳۴- تصویر نشان داده شده در شکل رو به رو مربوط به کدام کلید است؟

(الف) استاندارد VDE کلید غلتکی قطع و وصل

(ب) استاندارد IEC کلید زبانه‌ای قطع و وصل

(ج) استاندارد VDE کلید غلتکی چپ گرد - راست گرد

(د) استاندارد IEC کلید زبانه‌ای چپ گرد - راست گرد

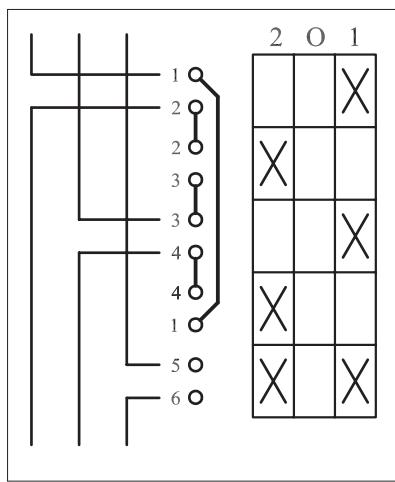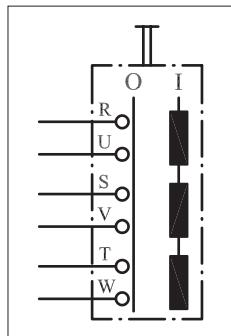


۳۵- شکل رو به رو مدار مربوط به کدام کلید را نشان می دهد؟

(الف) استاندارد VDE کلید چپ گرد - راست گرد

(ب) استاندارد VDE کلید قطع و وصل

(ج) استاندارد IEC کلید چپ گرد - راست گرد

(د) استاندارد IEC کلید ستاره - مثلث

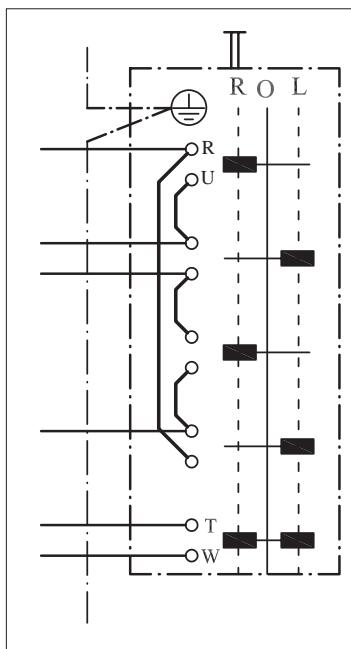

۳۶- در شکل رو به ترتیب از بالا هفتمین پیچ کلید نشان دهنده کدام یک از حروف است؟

- الف) S ب) V ج) T (U) د) U


۳۷- مدار شکل رو به رو راه اندازی یک موتور سه فاز اتصال ..... با کلید..... در استاندارد ..... را نشان می دهد.

الف) ستاره - زبانه ای - قدیم

ب) مثلث - اهرمی - IEC

ج) ستاره - زبانه ای - IEC

د) مثلث - اهرمی - قدیم

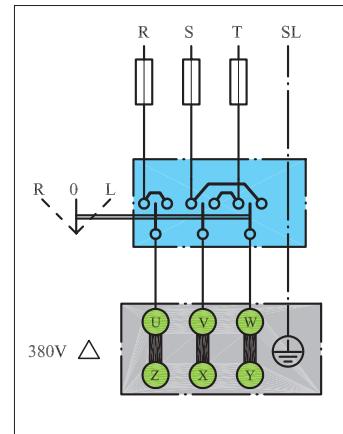

۳۸- مدار شکل رو به رو مربوط به راه اندازی موتور سه فاز به چه صورت است؟

ب) دو سرعنه

الف) چپ گرد - راست گرد

د) قطع و وصل دو حالت

ج) ستاره - مثلث

۳۹- در مدار شکل رو به رو کدام یک از پیچ هانقطه کور (اتصال ته کلاف ها) را ایجاد می کنند؟


ب) ۸ ، ۴ ، ۲

الف) ۹ ، ۸ ، ۷

د) ۹ ، ۸ ، ۵

ج) ۸ ، ۷ ، ۴

۴۰- در مدار شکل رو به ترتیب از بالا پیچ سوم، پنجم و هشتم، کلید نشان دهنده کدام یک از حروف اند؟

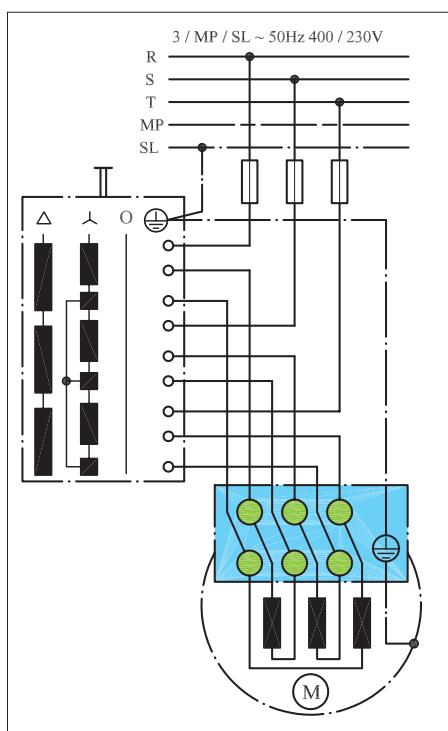


الف) W ، X ، Z

ب) Y ، X ، V

ج) V ، Y ، W

د) W ، V ، Z

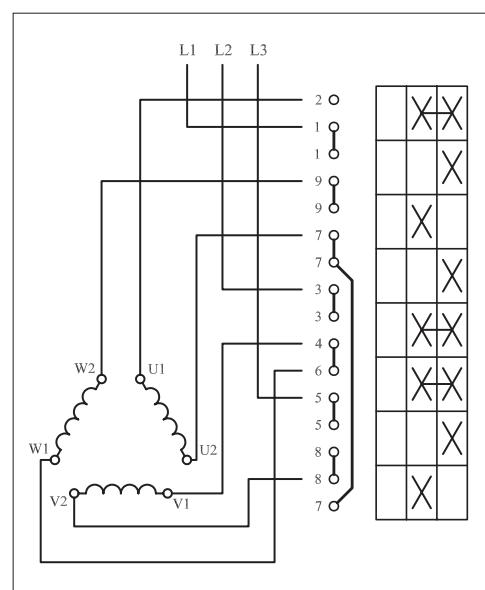

۴۱- نقش حلقه اتصال کوتاه در کنتاکتور چیست؟

- الف) با تأخیر وصل شدن تیغه ها      ب) جلوگیری از لرزش هسته  
ج) بالا بردن سرعت قطع و وصل      د) پر کردن فضای خالی هسته

۴۲- ولتاژ نامی بوین کنتاکتور را با کدام حروف مشخصه نشان می دهد؟

- U<sub>n</sub>      U<sub>e</sub>      U<sub>c</sub>      U<sub>i</sub>      ج)      د)

۴۳- حروف مشخصه ای که روی پلاک کنتاکتورها نوشته می شود معرف کدام جریان است؟

- الف) شیفت کاری      ب) هفتگی      ج) نامی      د) زمان نامحدود

۴۴- کنتاکتور مناسب برای راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی با قابلیت قطع و وصل در هنگام کار از کدام نوع است؟

- AC4      AC3      AC2      AC1      ج)      د)

۴۵- برای مشخص کردن وضعیت کاری و یا خاموش بودن موتورها بر روی تابلو کدام مورد مناسب است؟

- الف) لامپ رشتہ ای      ب) فلотор

- ج) لامپ سیگنال      د) شستی استارت

۴۶- از رله حرارتی برای حفاظت مدار در مقابل ..... استفاده می شود؟

- الف) اتصال بدنی      ب) اتصال کوتاه      ج) اتصال حلقه      د) اضافه بار

۴۷- اگر جریان بار نسبت به جریان تنظیمی رله ۲۰٪ افزایش یابد رله حرارتی باید مدار را در ..... قطع کند.

- الف) کمتر از ۲ ساعت      ب) بیشتر از ۲ ساعت

- ج) کمتر از ۵ دقیقه      د) بیشتر از ۵ دقیقه

۴۸- رله مغناطیسی یا کلید حفاظتی در مقابل ..... از خود عکس العمل نشان نمی دهد.

- الف) قطع یک فاز شبکه      ب) قطع فیوز مینیاتوری

- ج) اضافه بار      د) اتصال کوتاه

۴۹- اساس کار تایمرهای الکترونیکی چیست؟

- الف) زمان شارژ خازن      ب) سرعت گردش موتور

ج) میزان هوای ذخیره شده      د) تعداد و نحوه درگیر شدن چرخ دنده ها

۵۰- از کدام کلید برای محدود کردن حرکت دستگاه های متحرک در مسیرهای خطی یا دورانی استفاده می شود؟

- الف) فلотор سوئیچ      ب) کلید مغناطیسی

- ج) کلید حرارتی      د) میکروسوئیچ

۵۱- کدام مورد از خصوصیات روغن به کار رفته در کلیدهای فشار قوی نیست؟


الف) اختلاف سطح جرقه روغن کم است.

ب) حامل های بار الکتریکی وجود ندارد.


ج) خاصیت عایقی خوبی دارد.

د) نسبت به هوا خاصیت خنک کنندگی خوبی دارد.


۵۲- علامت اختصاری رله با تأخیر در قطع و وصل کدام است؟

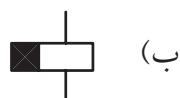


ب)

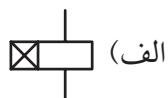

الف)

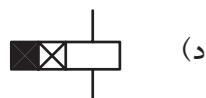

د)

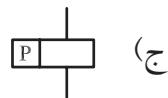

ج)

۵۳- لیمیت سوئیچ نام دیگر..... است.


الف) فلوتر سوئیچ

ب) کلید سوئیچ

ج) میکروسوئیچ

د) تایمر


۵۴- کدام یک از موارد علامت اختصاری بیزراست؟

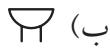

الف)



د)

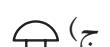

ج)

۵۵- از حرف اختصاری F برای مشخص کردن ..... استفاده می شود.

الف) وسایل خبردهنده

ب) وسایل حفاظتی

د) وسایل اندازه گیری

ج) نیمه هادی ها

پاسخ پیش آزمون (۱)

د	ج	ب	الف	- ٦
د	ج	ب	الف	- ٧
د	ج	ب	الف	- ٨
د	ج	ب	الف	- ٩
د	ج	ب	الف	- ١٠

د	ج	ب	الف	- ١
د	ج	ب	الف	- ٢
د	ج	ب	الف	- ٣
د	ج	ب	الف	- ٤
د	ج	ب	الف	- ٥

پاسخ آزمون پایانی (۱)

د	ج	ب	الف	-٤١
د	ج	ب	الف	-٤٢
د	ج	ب	الف	-٤٣
د	ج	ب	الف	-٤٤
د	ج	ب	الف	-٤٥
د	ج	ب	الف	-٤٦
د	ج	ب	الف	-٤٧
د	ج	ب	الف	-٤٨
د	ج	ب	الف	-٤٩
د	ج	ب	الف	-٥٠
د	ج	ب	الف	-٥١
د	ج	ب	الف	-٥٢
د	ج	ب	الف	-٥٣
د	ج	ب	الف	-٥٤
د	ج	ب	الف	-٥٥

د	ج	ب	الف	- ٢١
د	ج	ب	الف	- ٢٢
د	ج	ب	الف	- ٢٢
د	ج	ب	الف	- ٢٢
د	ج	ب	الف	- ٢٥
د	ج	ب	الف	- ٢٦
د	ج	ب	الف	- ٢٧
د	ج	ب	الف	- ٢٨
د	ج	ب	الف	- ٢٩
د	ج	ب	الف	- ٣٠
د	ج	ب	الف	- ٣١
د	ج	ب	الف	- ٣١
د	ج	ب	الف	- ٣٢
د	ج	ب	الف	- ٣٣
د	ج	ب	الف	- ٣٤
د	ج	ب	الف	- ٣٥
د	ج	ب	الف	- ٣٦
د	ج	ب	الف	- ٣٧
د	ج	ب	الف	- ٣٨
د	ج	ب	الف	- ٣٩

د	ج	ب	الف	- ١
د	ج	ب	الف	- ٢
د	ج	ب	الف	- ٣
د	ج	ب	الف	- ٤
د	ج	ب	الف	- ٥
د	ج	ب	الف	- ٦
د	ج	ب	الف	- ٧
د	ج	ب	الف	- ٨
د	ج	ب	الف	- ٩
د	ج	ب	الف	- ١٠
د	ج	ب	الف	- ١١
د	ج	ب	الف	- ١٢
د	ج	ب	الف	- ١٣
د	ج	ب	الف	- ١٤
د	ج	ب	الف	- ١٥
د	ج	ب	الف	- ١٦
د	ج	ب	الف	- ١٧
د	ج	ب	الف	- ١٨
د	ج	ب	الف	- ١٩
د	ج	ب	الف	- ٢٠

## منابع و مأخذ



- ١- ماشین های الکتریکی      مؤلف: استفن چاپمن  
مترجم: صدوقی و ...
  - ٢- ماشین های الکتریکی (جلد ٤)      مؤلف: بی ال ترازا  
مترجم: سعید شعاری نژاد
  - ٣- موتورهای الکتریکی      مؤلف: هاری میلیف  
مترجم: فریدون قیطرانی
  - ٤- فرمان الکتریکی      مؤلف: برانعلی مشکاتی
  - ٥- کار کارگاهی (مدار فرمان)      مؤلف: حسین رحمتی زاده
  - ٦- برق صنعتی      مؤلف: فریدون علومی
  - ٧- جزوه درسی کارگاه مدار فرمان      مؤلف: شهرام خدادادی
  - ٨- جداول های مهندسی برق
  - ٩- تعدادی از کتب موجود در زمینه برق صنعتی در حد تهیه تصویر
- 10 Electrician's Technical Reference (motors) By: DAVID R.Carpenter
- 11 Wiring Manual - Automation and Power Distribution Moeller.
- ۱۲- کاتالوگ های مختلف از شرکت های

AEG - CAMSCO-Telemecanique - SEMENS - Noeller - ELCA - hellermann- Moeller.

