

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تکنولوژی و کارگاه تغییر شکل نیم‌ساخته (۱)

رشته‌ی: صنایع فلزی

زمینه‌ی: صنعت

شاخه‌ی آموزش فنی و حرفه‌ای

عنوان و نام پدیدآور: تکنولوژی و کارگاه تغییر شکل نیم‌ساخته [کتابهای درسی] برنامه‌ریزی محتوا و نظارت
ارت بر تألیف دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش / مؤلف مهدی فردی [برای]
وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
مشخصات نشر: تهران: گویش نو، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهری: ۲ ج.
فروست: شاخه‌ی فنی و حرفه‌ای
شابک: ۷-۷۵-۵۰۸۴-۶۰۰-۹۷۸
یادداشت: ج ۱ (چاپ اول: ۱۳۹۰) (فیبا)
مدرجات: ج ۱. رشته‌ی صنایع فلزی زمینه‌ی صنعت شاخه‌ی فنی و حرفه‌ای. ج ۲. زمینه‌ی صنعت شاخه‌ی فنی
و حرفه‌ای
موضوع: ورق کاری
وضعیت فهرست نویسی: فیبا
شناسه افزوده: فردی، مهدی ۱۳۴۶-
شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. دفتر برنامه‌ریزی درسی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و
کاردانش
رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۰ / ت ۸۵ / ۱۲۲۰ / TJ
رده بندی دیویی: ۲۷۲
شماره کتابشناسی ملی: ۲۳۵۱۹۷۲

جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

همکاران محترم و دانش‌آموزان عزیز:

پیشنهادها و نظرات خود را درباره‌ی محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره‌ی ۴۸۷۴/۱۵ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف
آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

پیام‌نگار (ایمیل) tvoccd@roshd.ir
وب‌گاه (وب‌سایت) www.tvoccd.medu.ir

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
عنوان و کد کتاب: تکنولوژی و کارگاه تغییر شکل نیم‌ساخته (۱)،

مجری: انتشارات گویش نو

مؤلف: مهدی فردی

رسم: توفیق علایی، امیر رشیدی مقدم

صفحه‌آرا: توفیق علایی

طراح جلد: محمدحسن معماری

محتوای این کتاب در کمیسیون تخصصی رشته صنایع فلزی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش
با عضویت: نصرالله بنی مصطفی عرب، علی شاهدی، آرش حبیبی، مهدی فردی، حسن ضیغمی، بهرام زارعی، امید گل محله و
محمود پارسا تایید شده است.

نوبت و سال چاپ: اول ۱۳۹۰

ناشر: انتشارات گویش نو (تهران: خیابان انقلاب - خیابان فخر رازی - خیابان وحید نظری شرقی - پلاک ۶۱ تلفن: ۵۰-۴۹-۶۶۹۵۶۰۴۴، ۶۶۴۸۴۵۳۴)

وب‌سایت www.bookgno.ir

چاپ: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران

(تهران - کیلومتر ۱۷ جاده‌ی مخصوص کرج - خیابان ۶۱ "داروپخش" تلفن: ۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۴۴۵/۶۸۴)

نظارت بر چاپ و توزیع: اداره‌ی کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

تهران - ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره‌ی ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی) تلفن: ۹-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی:


۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت www.chap.sch.ir

حق چاپ محفوظ است.

ISBN:978-600-5084-75-7

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۸۴-۷۵-۷

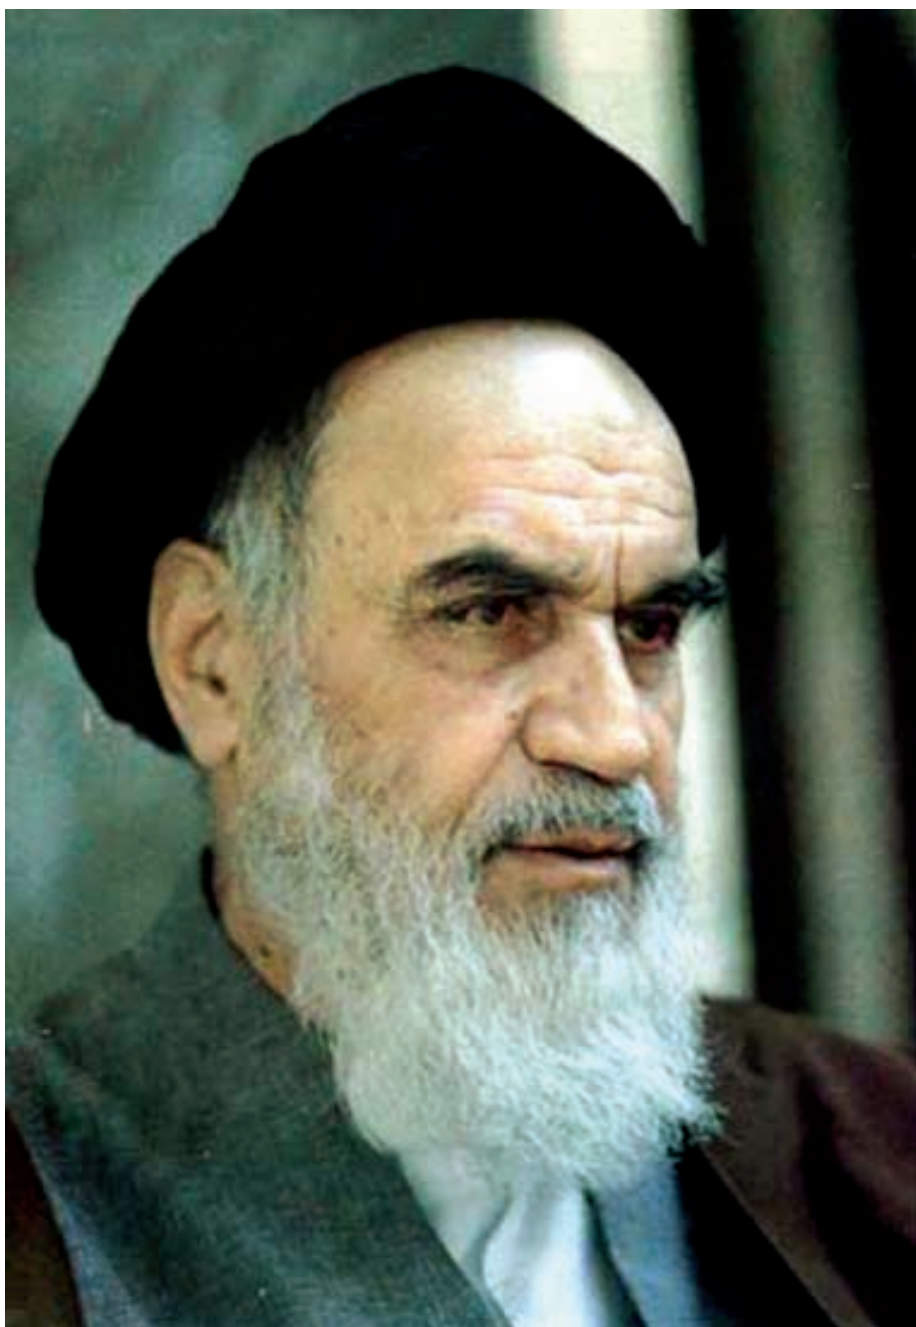

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب پرهیزید.

امام خمینی (ره)

به نام آنکه هستی نام از او یافت

کاروان فرهنگ و تمدن بشری آن چنان در حال پیشرفت و رشد و تعالی است که لحظه‌ای درنگ، رسیدن به این قافله را ناممکن می‌سازد و از آنجایی که آینده هر جامعه‌ای بستگی به تعلیم و تربیت جوانان آن جامعه دارد، دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش سعی دارد با بهره‌گیری از منابع غنی و پربار دینی و آموزه‌های اصیل اسلامی و ملی، تغییر و تحولی مبتنی بر روش‌های نوین علمی و تکنولوژی روز دنیا در کتاب‌های درسی به‌وجود آورد.

در این راستا انتشارات گویش نو، افتخار تألیف و آماده‌سازی تعدادی از این کتاب‌ها را بر عهده داشته و با همراهی استادان کوشا و نظارت دقیق و ارشادی اعضای کمیسیون‌های تخصصی برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش این وظیفه‌ی خطیر را به انجام رسانده است.

در پایان ضمن قدردانی از زحمات مولفان عزیز، خوشحال می‌شویم که مدرسان محترم، هنرآموزان و هنرجویان گرامی با ارائه پیشنهادهای و انتقادهای سازنده خود و ارسال آن به دفتر انتشارات، ما را در غنا بخشیدن این متون و بالا بردن کیفیت چاپ‌های بعدی یاری نمایند.

انتشارات گویش نو

مقدمه مؤلف

بنام خدا

اکنون که توفیق حاصل شد تا کتاب تکنولوژی و کارگاه نیم ساخته ۱ را تالیف کنم، سعی شده تا از نظر کیفیت و کمیت مطالب دقت کافی به عمل آید. با توجه به گستردگی رشته صنایع فلزی از مطالب و نقشه کارهای پایه استفاده شده است. در فصل اول در خصوص چگونگی تهیه و برخی از کاربردهای نیمه ساخته های فلزی در صنایع مختلف آورده شده است. در فصل دوم در خصوص برشکاری نیم ساخته های فلزی بخصوص ورق های فلزی ونحوه برشکاری آنها با استفاده از ابزارها و ماشین های مختلف آورده شده است. در فصل سوم در خصوص صافکاری ورق های فلزی و ابزارها و ماشین های مورد نیاز جهت این کار آورده شده است. فصل چهارم در خصوص خمکاری ورق های فلزی و بکار گیری ابزارهای مختلف آن بحث شده است. در فصل پنجم در خصوص روشهای مختلف اتصال ورق های فلزی مطالب پایه آورده شده است فصل ششم و هفتم به نقشه کارهای عملی اختصاص دارد با اینکه سعی شده از اشتباه علمی و تایپی پرهیز شود با این حال از کلیه دوستان و همکاران محترم تقاضا می شود. ما را از نظرات اصلاحی و پیشنهادهای سازنده خود آگاه نمایند.

با تشکر

مؤلف

فهرست مطالب

فصل اول

	تولید و کاربرد ورق‌های فلزی در صنعت
۴	برخی از کاربردهای نیم‌ساخته‌های فلزی در صنایع
۷	تقسیم‌بندی انواع ورق‌های فلزی
	تقسیم‌بندی ورق‌های فولادی
۱۰	طرز تهیه ورق‌های فلزی
	ورق‌های ضخیم
	ورق‌های متوسط
	ورق‌های نازک
۱۸	تولید ورق‌ها با پوشش فلزی
۱۸	تهیه ورق‌های گالوانیزه
۲۲	تهیه ورق‌های قلع‌اندود
۲۷	تهیه ورق‌های رنگی
۳۱	ارزشیابی فصل اول

فصل دوم

	برشکاری در صنعت ورق‌کاری
۳۵	تعریف برشکاری
۳۵	روش‌های مختلف برشکاری
۳۵	برشکاری حرارتی
۳۸	برشکاری مکانیکی
۴۱	قلم‌کاری
۴۴	انواع قلم
۴۶	قیچی‌کاری
۴۶	اصول قیچی‌کاری
۴۹	انواع قیچی‌های دستی

۵۰	قیچی های اهرمی
۵۰	قیچی های اهرمی ساده
۵۰	قیچی های اهرمی اونیورسال
۵۰	قیچی های اهرمی میز کارگاه
۵۱	محاسبه نیروی برش در قیچی های دستی و اهرمی
۵۴	قیچی های نیبلر
۵۵	قیچی های نیبلر دستی
۵۵	قیچی های نیبلر رومیزی
۵۵	قیچی های نیبلر ستونی
۵۶	قیچی های برقی اونیورسال
۵۸	قیچی های گیوتین
۵۸	اجزای مهم قیچی های گیوتین
۶۰	قیچی گیوتین مکانیکی
۶۰	قیچی های گیوتین هیدرولیکی
۶۳	قیچی های گردبُر
۶۵	ارزشیابی فصل دوم
	فصل سوم
۶۸	صافکاری در صنعت ورق کاری
۶۹	تعریف صافکاری
۶۹	اصول صافکاری
۶۹	روش های مختلف صافکاری ورق های فلزی
۷۰	صافکاری به وسیله انبر دستی
۷۲	صافکاری به وسیله حرارت
۷۲	صافکاری به وسیله ماشین های صافکاری
۷۳	روش صافکاری با چکش های پنوماتیکی
۷۳	نحوه عمل پتک های بادی

۷۵	صافکاری به وسیله‌ی ماشین‌های نورد
۷۷	صافکاری به وسیله‌ی ماشین‌های کششی
۷۸	ارزشیابی فصل سوم

فصل چهارم

۷۹	خم کاری در صنعت ورقکاری
۸۱	تعریف خم کاری
۸۱	قابلیت خم کاری
۸۲	تئوری خم کاری
۸۳	انواع خم کاری
۸۴	انواع ماشین‌های خم کاری
۸۴	خم‌کن‌های دستی
۸۴	ماشین‌های خم‌کن ساده
۸۶	ماشین‌های پرس خم‌کن (برک پرس)
۸۹	محاسبه عوامل خمکاری
۹۰	محاسبه طول گسترش قطعات خم کاری شده
	ارزشیابی فصل چهارم

فصل پنجم

۹۳	اتصال‌ها در صنعت ورقکاری
۹۵	فرنگی پیچ
۹۶	انواع فرنگی پیچ
۹۶	اجزایی فرنگی پیچ
۹۶	محاسبات فرنگی پیچ
۹۹	چرخ ورق کاری
۱۰۱	پرچکاری
۱۰۲	روش‌های پرچکاری
۱۰۲	اصول پرچکاری

۱۰۳	مشخصات میخ پرچ
۱۰۳	انواع میخ پرچ
۱۰۴	میخ پرچ‌های ضربه
۱۰۵	میخ پرچ‌های میخی
۱۰۶	میخ پرچ‌های مخصوص
۱۰۷	محاسبات پرچ کاری
۱۱۰	معایب پرچ کاری
	ارزشیابی فصل پنجم

فصل ششم

۱۱۵	روش‌های بریدن ورق‌های فلزی
۱۱۵	قیچی کاری
۱۱۷	اصول بریدن با قیچی دستی
۱۲۰	نقشه کار شماره ۱
۱۲۴	نقشه کار شماره ۲
۱۲۶	نقشه کار شماره ۳
۱۲۸	کارهای عملی قلمکاری
۱۲۹	نکات اجرایی قلمکاری
۱۳۲	دلایل و عیب‌های ایجاد شده هنگام عملیات قلم کاری و چگونگی رفع آن‌ها
۱۳۳	نکات ایمنی در عملیات کارگاهی
۱۳۵	نقشه کار شماره ۱
۱۳۹	نقشه کار شماره ۲
۱۴۶	نقشه کار شماره ۳
۱۴۹	نقشه کار شماره ۴

فصل هفتم

۱۵۷	تمرین‌های خم کاری
۱۵۷	روش‌های خم کاری ورق‌های فلزی

۱۵۹	خم کاری با ابزار دستی
۱۶۳	خم کاری با ماشین های خم کن
۱۶۴	اصول و مراحل خم کاری با دستگاه خم کن
۱۶۵	استفاده از خمکن های لقمه ای
۱۶۷	نکات عملی پرچکاری
۱۶۹	انتخاب و آماده سازی ابزار پرچکاری
۱۷۰	عملیات پرچکاری
۱۷۱	نکته های ایمنی در پرچکاری
۱۷۲	نقشه کار شماره ۱
۱۷۶	نقشه کار شماره ۲
۱۸۰	نقشه کار شماره ۳
۱۸۳	نقشه کار شماره ۴
۱۸۸	نقشه کار شماره ۵
۱۹۷	نقشه کار شماره ۶
۲۰۷	پیوست ها
۲۰۸	کار فرورژه
۲۱۸	واژه نامه
۲۴۳	منابع و مآخذ

فصل اول

تولید و کاربرد ورق‌های فلزی در صنعت ورق‌کاری

هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- نحوه تولید و کاربرد نیم‌ساخته‌های فلزی را بیان کند.
- ۲- برخی از کاربردهای نیم‌ساخته‌های فلزی را نام ببرد.
- ۳- تقسیم‌بندی ورق‌های فلزی را بیان کند.
- ۴- انواع ورق‌های فلزی را از نظر ضخامت بیان کند.
- ۵- طرز تهیه ورق‌های ضخیم، متوسط و نازک را بیان کند.
- ۶- طرز تهیه ورق‌های قلع‌اندود را بیان کند.
- ۷- طرز تهیه ورق‌های گالوانیزه را بیان کند.
- ۸- طرز تهیه ورق‌های رنگی را بیان کند.



تولید و کاربرد ورق‌های فلزی در صنعت

موادی که در صنایع فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

۱- مواد کار ۲- مواد کمکی

۱- مواد کار به آن‌هایی اطلاق می‌شود که در ساخت قطعه مورد نظر نقش اصلی را داشته و قسمت عمده قطعه ساخته شده را تشکیل می‌دهد. موادی مانند: فولاد، مس، برنج، آلومینیوم، چوب، پلاستیک از آن جمله‌اند. این مواد خود به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

الف) نیم‌ساخته‌های فلزی ب) تمام ساخته فلزی

الف) نیم‌ساخته‌های فلزی شامل: شمش، میله، ورق، لوله و پروفیل‌ها را نام برد. نیم‌ساخته‌ها به وسیله فرآیندهای تولیدی نظیر ریخته‌گری، کشش، نوردکاری و یا پرس کاری به فرم مورد نظر تبدیل می‌گردد.

ب) مواد تمام ساخته به پیچ و مهره‌ها، پرچ‌ها، خار، گوه و نظیر آن‌ها را می‌توان نام برد. این قطعات معمولاً بر اساس فرم‌های معین و مشخص طراحی و ساخته می‌شوند لذا آن‌ها را بر اساس استانداردهای مختلف نام‌گذاری می‌کنند.

۲- مواد کمکی: به موادی اطلاق می‌شود که در حین فرآیند تولید به کار گرفته می‌شود ولی در قطعه تمام شده وجود ندارد. موادی نظیر روغن‌ها، فلاکس‌ها.

تهیه نیم‌ساخته‌ها

نیم‌ساخته‌ها شامل ورق، لوله، پروفیل‌ها، میل‌گرد و شمش شامل انواع نیم‌ساخته‌ها محسوب می‌شوند. در این کتاب به طرز تهیه انواع ورق‌ها خواهیم پرداخت و در کتاب

نیم‌ساخته‌ی (۲) با طرز تهیه بقیه نیم‌ساخته‌ها آشنا خواهید شد. قبل از آشنایی با روش تولید نیم‌ساخته‌ها لازم است ابتدا با کاربرد صنعتی آن‌ها آشنا شوید.

بعضی از کاربردهای نیم‌ساخته‌ها

۱- صنایع هوای: امروزه از نیم‌ساخته‌های فلزی و ورق‌های فلزی از جنس فولاد، آلومینیوم و تیتانیوم و آلیاژهای آن‌ها در ساخت انواع وسایل حمل و نقل هوایی نظیر هواپیماهای قول پیکر و شاتل‌های هوایی و ماهواره‌ها کاربرد وسیعی دارند. در شکل (۱-۱) یک هواپیمای غول‌پیکر را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۱

۲- سازه‌های فضائی: امروزه در صنایع مختلف به خصوص صنعت ساختمان، پل‌سازی و جرثقیل‌ها از انواع پروفیل‌ها و ورق‌های مختلف استفاده می‌شود. نمونه‌ای از این سازه‌ها در شکل (۲-۱) آورده شده است.



شکل ۲-۱

نمونه دیگر کاربرد نیم‌ساخته در صنایع فلزی را سازه‌های صنایع هوایی تشکیل می‌دهد که در شکل (۳-۱) مشاهده می‌کنید.



شکل ۳-۱

۳- صنایع دریائی: کاربرد دیگر نیم‌ساخته‌ها و ورق‌های فلزی را در صنایع دریائی می‌توان نام برد. در شکل (۴-۱) کشتی‌های عظیم را مشاهده می‌کنید که برای کاربردهای مختلف به کار می‌رود.



شکل ۴-۱

نمونه دیگر از کاربرد نیم‌ساخته‌ها را مشاهده می‌کنید در شکل (۵-۱) یک سکوی دریائی است که قسمت اعظم آن از نیم‌ساخته‌ها و ورق‌های فلزی ساخته شده است.



شکل ۵-۱



شکل ۶-۱

شکل (۶-۱) یک نفت کش را مشاهده می کنید که از پروفیل ها و ورق های ضخیم ساخته شده است.



شکل ۷-۱

۴- صنایع نفت و گاز و پتروشیمی: نیم ساخته های فلزی کاربرد وسیعی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی دارد. در شکل (۷-۱) نمونه هایی از کاربردهای نیم ساخته در این صنایع را مشاهده می کنید.

شکل (۷-۱) اجرای یک خط لوله را نشان می دهد که در تجهیزات اجرایی کار هم نیم ساخته ها مورد استفاده قرار می گیرد.



شکل ۸-۱

در شکل (۸-۱) نمونه دیگر از کاربرد نیم ساخته را در صنعت پالایشگاهی مشاهده می کنید. مخازن کروی نشان داده شده در شکل (۸-۱) معمولاً برای ذخیره گاز و مواد سوختنی مورد استفاده قرار می گیرند.



شکل ۹-۱

نمونه دیگر کاربرد نیم ساخته ها را در شکل (۹-۱) در یک پالایشگاه بزرگ مشاهده می کنید. مخازن ذخیره نفت، لوله های ارتباطی، بویلرها همگی از نیم ساخته های مختلف می باشند.



شکل ۱۰-۱

۵- صنایع لوازم خانگی: کاربرد دیگر نیم ساخته ها به خصوص ورق های فلزی را در لوازم خانگی نام برد. در شکل (۱۰-۱) یک آشپزخانه را مشاهده می کنید که بدنه کابینت های ساخته شده همگی از ورق فلزی می باشد نمونه دیگر از این کارها را می توان در صنعت مبلمان و لوازم اداری مشاهده نمود.

کاربرد دیگری از نیم‌ساخته‌ها به خصوص ورق‌های نازک فلزی را در ساخت لوازم منزل مشاهده می‌کنید. در شکل (۱۱-۱) تعدادی از لوازم خانگی ساخته شده از نیم‌ساخته‌های فلزی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۱-۱

نمونه دیگر نیم‌ساخته‌ها به خصوص ورق‌های فلزی از نوع زنگ‌نزن را در شکل (۱۲-۱) مشاهده می‌کنید که در ساخت لوازم آشپزخانه نظیر قاشق و چنگال و کارد را نام برد. این‌ها را از ورق‌های استنلس استیل تهیه می‌کنند.



شکل ۱۲-۱

۶- صنایع حمل و نقل زمینی: نمونه کاربرد دیگر نیم‌ساخته‌های فلزی را می‌توان در صنایع حمل و نقل نام برد نمونه‌هایی از آن‌ها در اشکال (۱-۱۳ تا ۱-۱۵) آورده شده است.



شکل ۱-۱۵ صنایع خودروسازی: از کاربردهای دیگر نیم‌ساخته‌ها در صنایع خودروسازی می‌باشد.



شکل ۱-۱۴ کاربرد دیگر نیم‌ساخته‌های فلزی



شکل ۱-۱۳ صنایع ریلی: نمونه دیگر از کاربرد نیم‌ساخته‌ها را در صنایع ریلی مشاهده می‌کنید.

شکل ۱-۱۳

۷- کاربرد دیگر نیم‌ساخته‌های فلزی به خصوص ورق‌ها در هواکش‌ها و تهویه‌های خانگی و تجاری می‌باشد. نمونه‌ای از کاربرد آن‌ها را در شکل (۱-۱۶) مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۱۶

ورق‌های فلزی

از قرن‌ها پیش انسان برای تهیه وسایل و ظروف مورد استفاده خود از انواع ورق‌ها استفاده کرده است با پیشرفت علم و تکنولوژی دامنه استفاده از ورق‌ها نیز وسعت یافته به طوری که در بیش تر صنایع کاربرد فراوان دارند. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی ورق‌های فلزی به عنوان نیم‌ساخته در زمینه‌های مختلف صنعت به طور گسترده استفاده می‌شود. روش‌های ساخت ورق‌های فلزی ضروری به نظر می‌رسد.

انواع ورق‌های فلزی

ورق‌های فلزی را می‌توان از نظر ضخامت و جنس به انواع مختلف تقسیم‌بندی نمود.

۱ - تقسیم‌بندی از نظر ضخامت:

ورق‌های فلزی را از نظر ضخامت به سه دسته تقسیم می‌کنند.

الف) ورق‌های نازک

ب) ورق‌های متوسط

ج) ورق‌های ضخیم

با توجه به شرکت‌های تولید ورق در دنیا و استاندارد مورد استفاده توسط آن‌ها نُرم‌های این تقسیم‌بندی‌ها ممکن است کمی با هم متفاوت باشد.

در ادامه به یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین این تقسیم‌بندی‌ها یعنی (DIN) نرم آلمان می‌پردازیم:

ورق‌های نازک - ضخامت‌های ۰/۱۸ تا ۲/۷۵ میلی‌متر

ورق‌های متوسط، ضخامت‌های ۳ تا ۴/۷۵ میلی‌متر

ورق‌های ضخیم - ضخامت‌های ۵ میلی‌متر و بیش تر

۲ - تقسیم‌بندی از نظر جنس:

ورق‌های فلزی را از نظر جنس به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند.

الف) ورق‌های آهنی: این گروه شامل فولادهای ساده کربنی، فولادهای آلیاژی، فولادهای ضد زنگ نام برد.

ب) ورق‌های غیر آهنی: این گروه شامل آلومینیوم و آلیاژهای آن‌ها، مس و آلیاژهای آن‌ها، ورق‌های برنج و برنز، روی و قلع، منیزیم.

در جدول (۱-۱) بعضی از ویژگی‌های ورق‌های فلزی آورده شده است.

جدول ۱-۱ نمونه ورق‌های فلزی و کاربرد آن‌ها در صنعت

کاربرد صنعتی	نقطه ذوب درجه سانتی‌گراد	وزن مخصوص KG / dm ^۳	ابعاد ورق به میلی‌متر			نوع جنس ورق
			طول	عرض	ضخامت	
در تولید قطعات با کشش کم عمق و عمیق ساخت لوله‌های تأسیساتی و صنعتی و...	در حدود ۱۴۰۰	۷/۸۵	۷۶۰ تا ۲۵۰۰	۱۲۵۰ تا ۵۳۰	۲/۷۵ تا ۰/۱۸	فولادهای کربنی ضخامت نازک
ساخت مخازن، تولید لوله‌های جدار ضخیم و...	در حدود ۱۴۰۰	۷/۸۵	تا ۷۰۰۰	تا ۲۵۰۰	۴/۷ تا ۳	فولادهای کربنی ضخامت متوسط
تولید قالب‌ها، ساخت مخازن ذخیره	در حدود ۱۴۰۰	۷/۸۵	تا ۸۰۰۰	تا ۳۶۰۰	۶۰ تا ۵	فولادهای کربنی ضخامت ضخیم
دیگ‌سازی، ظروف، صنایع الکترونیک، رادیاتورسازی، صنایع هنری	۱۰۸۳	۸/۹	تا ۲۰۰۰	تا ۱۰۰۰	۵ تا ۰/۱	مس
ساخت ظروف مختلف، مخازن، تولید قطعات کششی	۶۶۰	۲/۷	تا ۲۰۰۰	تا ۲۰۰۰	۵ تا ۰/۲	آلومینیوم
ساخت ظروف مختلف، رادیاتورسازی، قفل‌سازی	۹۸۰	۸/۵	تا ۳۰۰۰	تا ۱۰۰۰	۵ تا ۰/۱	برنج
تولید ظروف، در پوشش	۴۱۹	۷/۱۴	تا ۵۰۰۰	تا ۶۵۰ تا ۱۰۰۰	۶ تا ۰/۱۵	روی
ساخت قطعات مقاوم در برابر اسید، ساخت قطعات مقاوم در برابر اکسید شدن	۹۰۰ تا ۱۰۰۰	۸/۸ تا ۷/۶	مختلف	مختلف	نازک و متوسط	برنز
در پوشش	۲۳۲	۷/۳	مختلف	مختلف	بسیار نازک	قلع
در پوشش‌ها، مخزن‌های مواد سوخت	۶۵۵	۱/۸	مختلف	مختلف	نازک	منیزیم

تقسیم‌بندی ورق‌های فولادی

به دلیل این که تعداد و انواع فولادها بسیار متنوع بوده و خواص آن‌ها اعم از مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی و متالورژیکی متفاوت است. نمی‌توان تقسیم‌بندی همه آن‌ها را نام برد لذا در این قسمت به یک نوع دسته‌بندی که در خصوص فولادهای ریخته‌گری می‌باشد اشاره می‌شود. و بقیه آن‌ها را می‌توانید در کتاب‌های دیگر و یا در مقاطع بالاتر بیاموزید.

ورق‌های فولادی را از نظر عناصر آلیاژی، مشخصات ظاهری و یا مصارف صنعتی می‌توان طبقه‌بندی نمود.

طبقه‌بندی از نظر ترکیب شیمیایی: این گروه از ورق‌های فولادی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود.

الف) ورق‌های فولادی کربنی: عنصر اصلی این فولادها کربن بوده و لذا تقسیم‌بندی بر اساس میزان در صد کربن موجود در آن‌ها می‌باشد. علاوه بر کربن عناصری نظیر منگنز - گوگرد - سیلیسیم - فسفر نیز در این فولادها به میزان محدود وجود دارد. این فولادها را به سه گروه تقسیم می‌نمایند:

۱- فولادهای کم کربن ۰/۰۹ تا ۰/۲ درصد کربن

۲- فولادهای کربن متوسط ۰/۲ تا ۰/۵ درصد کربن

۳- فولادهای پر کربن بالای ۰/۵ درصد کربن

ب) ورق‌های فولادی آلیاژی را نیز به ۳ گروه تقسیم نمود:

۱. فولادهای کم آلیاژ تا ۲/۵ درصد عناصر آلیاژی

۲. فولادهای با عناصر آلیاژی متوسط ۲/۵ تا ۱۰ درصد عناصر آلیاژی

۳. فولادهای پر آلیاژ با عناصر آلیاژی بیش از ۱۰ درصد

تقسیم‌بندی دیگری از نظر مشخصات ظاهری وجود دارد که به شکل زیر می‌باشد:

۱) ورق‌های سیاه معمولی که هیچ‌گونه صیقلکاری روی آن‌ها انجام نشده و قشری از اکسید سطح آن‌ها را پوشانده است.

۲) ورق‌های براق که دارای سطحی صاف و سفید و عاری از اکسید هستند.


- ۳) ورق‌های گالوانیزه که سطح آن‌ها با فلز روی پوشانده شده است.
- ۴) ورق‌های آهن سفید که سطح آن‌ها با فلز قلع پوشانده شده است.
- ۵) ورق‌های رنگی که سطح آن‌ها به رنگ‌های مختلف می‌باشد.

طرز تهیه ورق‌های فلزی

ورق‌های فلزی توسط روش نورد کاری تولید می‌شوند. دستگاه‌های نورد در حالت گرم شمش‌های فلزی را به ورق‌های ضخیم تبدیل می‌کنند. و ورق‌های متوسط نیز از ورق‌های ضخیم در حالت گرم تولید می‌شوند. تولید ورق‌های نازک در حالت سرد صورت می‌گیرد.

مراحل تهیه ورق‌های ضخیم از جنس کم کربن

ورق‌های ضخیم را از شمش‌ها و یا تختال‌های فولادی با ابعاد مختلف تهیه می‌نمایند. جنس این شمش‌ها و تختال‌ها از فولاد های ساختمانی (St۳۷, St۴۲) و یا ترکیبات دیگر می‌باشند که براساس استاندارد تولیدی کارخانه فولاد با ابعاد مختلف تهیه می‌شوند. این شمش‌ها را معمولاً با مقطع مربع به ابعاد ۵۰×۵۰ تا ۴۰۰×۴۰۰ و به طول‌های ۳ تا ۶ متر تهیه می‌کنند. اما لوحه‌ها را با سطح مقطع مستطیل با ضخامت ۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر و با عرض ۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلی‌متر تهیه می‌کنند. در شکل‌های (۱-۱۷ تا ۱-۲۰) مراحل تهیه این شمش‌ها و تختال‌ها را مشاهده می‌کنید.

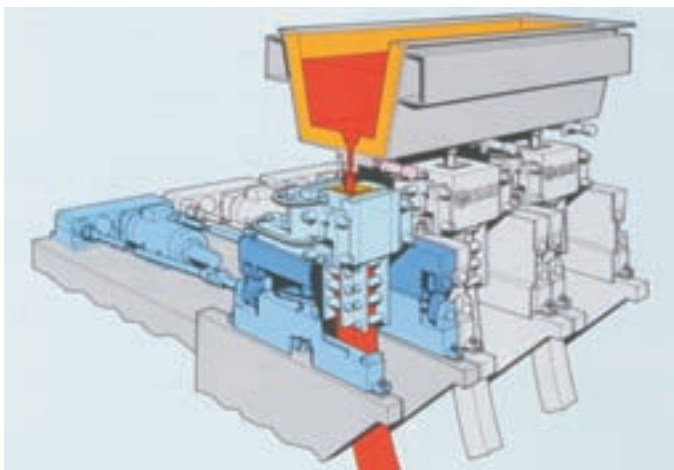


شکل ۱-۱۸ شمش‌ریزی در قالب‌ها



شکل ۱-۱۷ ریختن مذاب در قالب‌های شمش‌ریزی



شکل ۲۰-۱ شمش‌ها در حین خروج از کوره‌ی تولید فولاد و نوردکاری

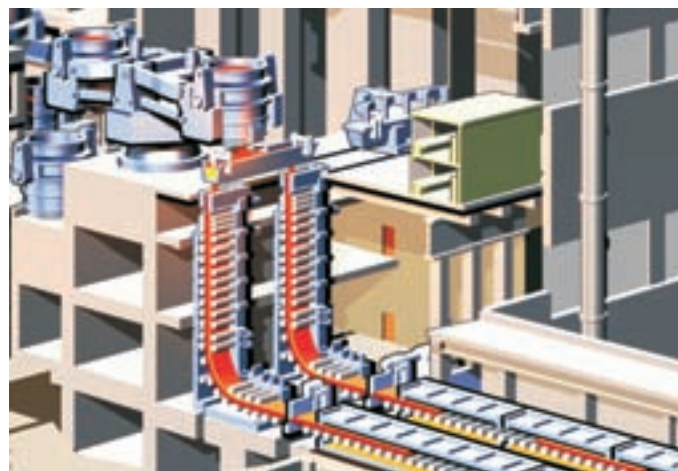

شکل ۱۹-۱ نوردهای سری در خط تولید ورق‌های فولادی در کارخانه فولاد




شکل ۲۱-۱

پس از تولید شمش و یا تختال‌ها برای رفع اکسیدهای سطحی روی آن‌ها آب با فشار زیاد پاشیده می‌شود. (شکل ۲۱-۱)

اصول نوردکاری

نوردکاری عبارت است از عبور دادن قطعه گداخته بین دو غلتک که در جهت خلاف یکدیگر می‌چرخند. فاصله بین آن‌ها از ضخامت قطعه کم‌تر است. با عمل غلتک‌کاری شمش‌ها یا لوحه‌ها فشرده شده و ضمن کاهش ضخامت طول آن افزایش می‌یابد. عرض قطعه نیز همزمان با طول آن افزایش می‌یابد. معمولاً تغییرات عرض توسط غلتک‌های عمودی کنترل می‌گردد و در واقع این غلتک‌ها از افزایش عرض بیش از حد تعیین شده جلوگیری می‌کنند. غلتک‌های افقی تنظیم‌کننده ضخامت و غلتک‌های عمودی تنظیم‌کننده عرض ورق می‌باشند. عمل نوردکاری برای تولید ورق‌های ضخیم طی چند مرحله ادامه می‌یابد. تا ورق به ضخامت مورد نظر برسد. (شکل ۲۲-۱) این فرآیند با توجه به گستردگی عمل نورد از تجهیزات مختلفی تشکیل شده که مهمترین آن‌ها به اختصار به قرار زیر می‌باشد.

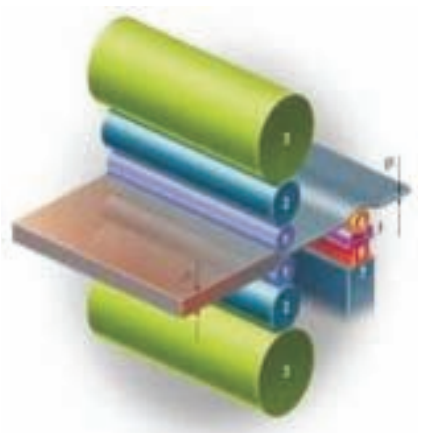

شکل ۲۲-۱

گلتک‌های تغییر شکل


این گلتک‌ها از نظر تعداد گلتک‌ها فرم دهنده به چند دسته تقسیم می‌شوند:

۱. نوردهای دو گلتکی
۲. نوردهای سه گلتکی
۳. نوردهای چهار گلتکی
۴. نوردهای دوازده گلتکی و بیش تر
۵. نوردهای انیورسال

نورد کاری یکی از کارهای مکانیکی می‌باشد و فلزات در اثر کار مکانیکی (به علت فشرده شدن ذرات آن‌ها) سخت می‌شوند و بعضی از خواص مکانیکی آن‌ها از قبیل تغییر شکل، چکش کاری، قابلیت جوشکاری و براده برداری تغییر می‌یابد. در شکل (۱-۲۳ الف) جهت نورد کاری و در شکل (۱-۲۳ ب) مقطع فولاد را قبل و بعد از نورد کاری را نشان می‌دهد این در حالی است که فلز در جریان هوا خنک شده است.



شکل ۱-۲۳ ب

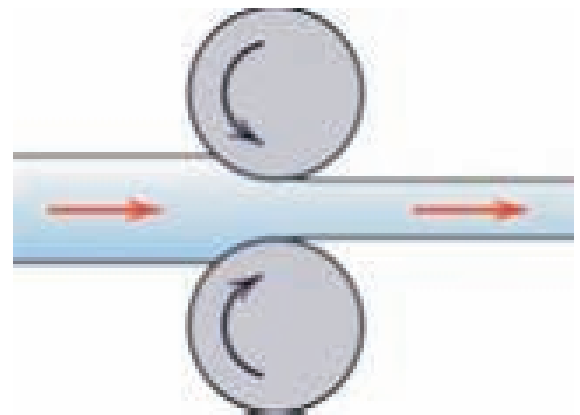


شکل ۱-۲۳ الف

قطعه‌ای که توسط نورد تغییر شکل می‌یابد تحت تأثیر نیروی فشاری قرار می‌گیرد. این نیرو از حد ارتجاعی بیش تر است. و باعث تغییر شکل پلاستیکی می‌شود. همان‌طور که در شکل (۱-۲۳ ب) نشان داده شده است موجب تغییر شکل کریستال‌های فلز شده و باعث کشیدگی آن‌ها می‌گردد. این تغییر شکل افزایش سطح و کاهش ضخامت را ایجاد می‌کند. و به این ترتیب جسمی با ابعاد جدید تهیه می‌گردد. در مواردی اگر نیروی فشاری ادامه یابد ممکن است به پارگی فلز منجر گردد.

نرمالیزه کردن

در اثر کار مکانیکی نظیر عملیات نورد کاری و نیز سرد شدن ورق‌ها در مراحل حین تولید موجب سختی آن‌ها می‌شود. و در نتیجه خاصیت انعطاف پذیری آن‌ها کاهش می‌یابد. برای تأمین خواص اولیه فلز لازم است ورق‌های تولیدی عملیات حرارتی شوند. این عملیات برای ورق‌های بالاتر از ۱۵ میلی‌متر لازم است انجام شود. عملیاتی که بر روی ورق‌ها انجام می‌شود نرمالیزه کردن است. این عملیات در کوره‌های مخصوص انجام می‌گیرد و بسته به عناصر آلیاژی و ضخامت ورق‌ها دمای کاری متفاوت خواهد بود. برای ورق‌های فولاد ساختمانی این دما در حدود ۸۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. زمان نرمالیزه کردن به نسبت ابعاد ورق بین ۸ تا ۳۲ ساعت می‌باشد.

اگر ورق‌ها را قبل از این که کاملاً سرد شوند از کوره خارج کنند این ورق‌ها در مجاورت هوا سطح‌شان اکسید شده که این ورق‌ها را ورق سیاه می‌نامند. و اگر ورق‌ها پس از این که کاملاً سرد شدن از کوره خارج نمایند (تقریباً ۲۴ ساعت) سطح آن‌ها کاملاً صاف و صیقلی و عاری از اکسید می‌باشد. در شکل (۱-۲۴) مراحل تولید ورق‌های ضخیم را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.

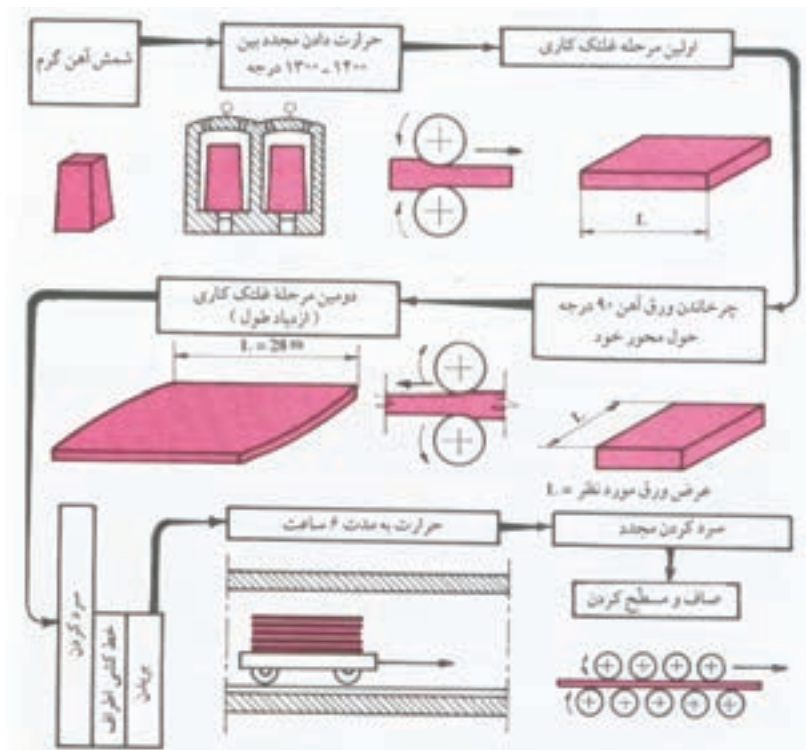


شکل ۱-۲۴

روش تهیه ورق‌های متوسط

ورق‌های متوسط را با استفاده از ورق‌های ضخیم یا تختال‌ها تولید می‌کنند. مراحل تهیه آن‌ها نیز مشابه روش تولید ورق‌های ضخیم می‌باشد. عمل غلتک‌کاری توسط ماشین‌های انجام می‌شود که دارای سه غلتک هستند و محور آن‌ها به طور افقی در یک صفحه قائم واقع شده است.

ورق‌ها را پس از عبور از زیر نوردهای مزبور (در اینجا به منظور گرم کردن) به وسیله غلتک‌های سوق دهنده (کشنده) به درون کوره‌های مخصوص هدایت می‌کنند و در آنجا مدت معینی حرارت می‌دهند. پس از عبور از شبکه خنک کننده آن‌ها را به وسیله ماشین‌های نورد - صافکاری و مسطح می‌کنند و اطراف آن‌ها را می‌برند تا به اندازه نرم در آیند در بعضی از سیستم‌های تولید به جای بریدن ورق‌ها به اندازه‌های استاندارد آن‌ها را به شکل رول می‌پیچند تا برای تولید محصولات بعدی از قبیل انواع پروفیل از آن‌ها استفاده کنند. (شکل ۱-۲۵)

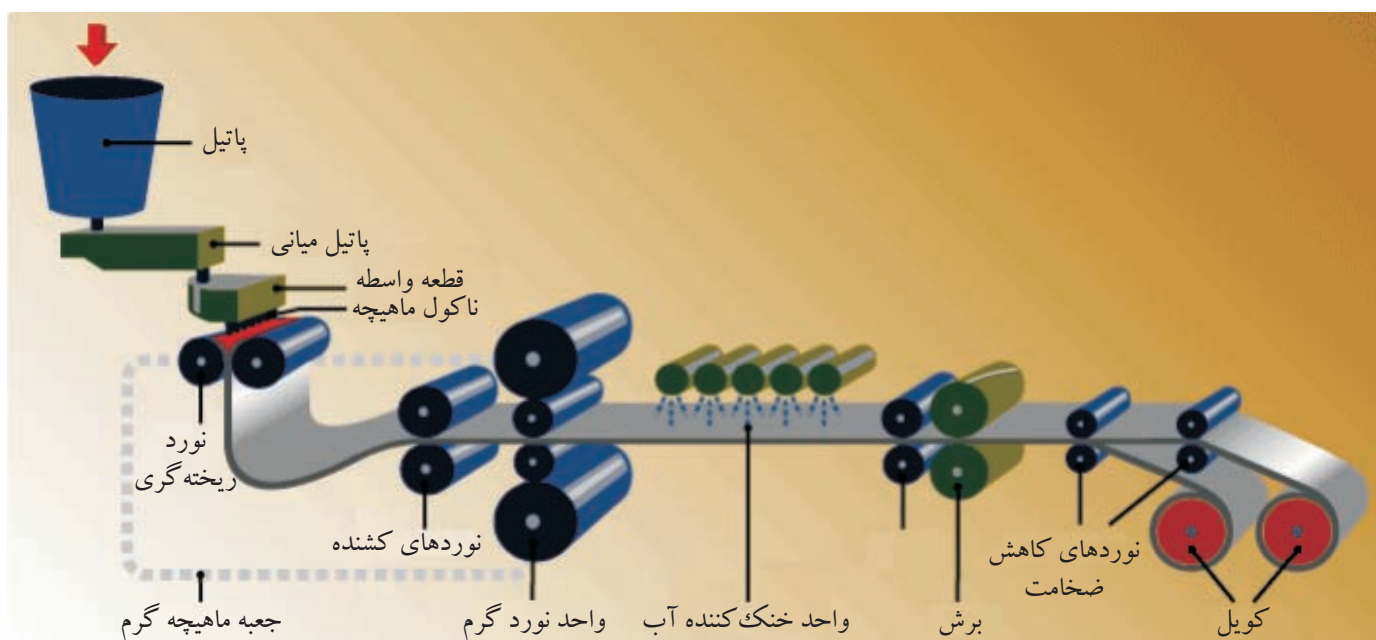

شکل ۱-۲۵

طرز تهیه ورق‌های نازک

امروزه ورق‌های نازک را به وسیله ماشین‌های نورد مداوم (سری) تولید می‌کنند. در این روش مراحل تولید ورق‌های نازک از تغییر شکل شمش در حالت گرم آغاز شده و همه عملیات لازم تا تولید ورق‌های نازک به صورت پیوسته به شرح زیر انجام می‌گیرد.

مرحله اول کار روی شمش‌های فولادی به وزن ۷ تا ۲۰ تن: در این مرحله ابتدا شمش‌های گداخته را توسط نوردهای دو غلتکی به صورت صفحات تخت در می‌آورند و سپس آن‌ها را به قطعات مناسب می‌برند و خنک می‌کنند. ناصافی‌ها و گوشه‌های آن‌ها نیز به وسیله مشعل‌های برش مخصوص از میان می‌رود. چنانچه از تختال و یا ورق‌های ضخیم برای تولید ورق‌های نازک استفاده شود این مرحله انجام نخواهد شد. زیرا همان تختال یا ورق ضخیم مورد استفاده محصول این مرحله است. (شکل ۱-۲۶)



شکل ۱-۲۶

مرحله دوم نوردکاری توسط غلتک‌های مداوم

در این مرحله سه عمل تخت کردن - تمام کردن و پیچیدن به صورت رول توسط غلتک‌های مداوم انجام می‌گیرد. (شکل ۱-۲۷)




شکل ۱-۲۷

اکسید زدایی: این عمل به وسیله اسید سولفوریک رقیق (۲۰ تا ۲۲ درصد) در دمایی در حدود ۸۰ تا ۹۰ درجه سانتی گراد انجام می گیرد.

شستشو با آب جاری: برای بر طرف کردن بقای اسید انجام می شود.

خشک کردن سطح: که با دمیدن هوا صورت می پذیرد.

بازریخت قطعه: عمل بازسازی خواص قطعه در دمایی در حدود ۸۰۰ درجه سانتی گراد انجام می شود. بعد از آماده سازی سطح نوارهای ورق به طرف نوردهای متوالی هدایت می شود و نوردکاری با یکی از دو روش زیر صورت می گیرد. نوردکاری توسط غلتک های دو جهته: در این روش، نوار ورقی که از قرقره باز می شود به طرف دستگاه نورد هدایت شده و ضمن عبور از زیر غلتک و کم تر شدن ضخامت آن در طرف دیگر پیچیده می شود. این عمل آن قدر ادامه می یابد تا ورق به ضخامت دل خواه برسد. (شکل ۱-۲۹)

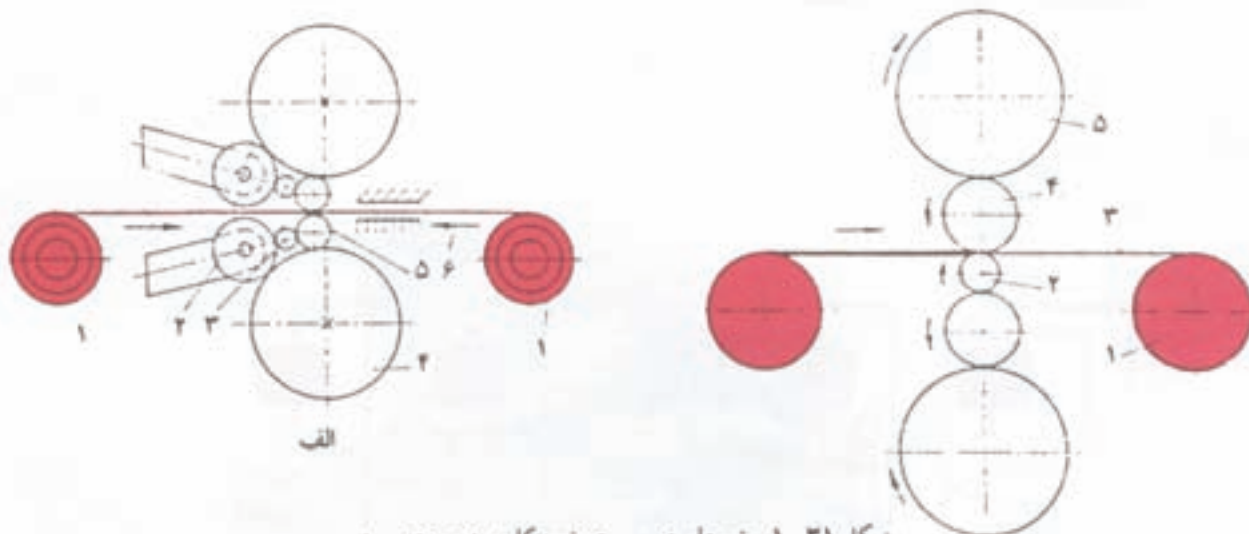

شکل ۱-۳۱- نمودار دو سیستم نوردکاری دو جهته سرد


- ۱- بوبین
- ۲- یاتاقان پشت
- ۳- غلتک های میانی (واسطه)
- ۴- غلتک های برگشت دهنده
- ۵- غلتک های کار (تغییر شکل دهنده)
- ۶- نوار ورق

- ۱- بوبین
- ۲- غلتک میانی
- ۳- نوار ورق
- ۴- غلتک کار
- ۵- غلتک های برگشت دهنده (تغییر شکل دهنده)

شکل ۱-۲۹

نورد کاری یک جهته مداوم

تعداد غلتک‌های این دستگاه‌های نورد متفاوت است و نوار ورق به طور پیوسته از بین آن‌ها می‌گذرد و هنگام خروج به صورت رول پیچیده می‌شود و به این ترتیب ضخامت مورد نظر بایک بار عبور از بین نوردهای مذکور حاصل می‌گردد. ورق‌ها هنگام عبور از بین هر ماشین شستشو و خنک می‌شوند. همچنین بین هر ردیف از ماشین‌ها نیروی کششی متناسب با ضخامت ورق (به حدی که باعث پارگی آن‌ها نگردد) وجود دارد. این نیروی کششی به طور یکنواخت وارد می‌شود تا در نتیجه ضخامت ورق در تمام قسمت‌های آن‌ها یکسان باشد. به این منظور بین هر ردیف از ماشین‌های غلتک دستگاه کشش سنج نصب شده است که به وسیله آن سرعت و کشش ماشین‌ها کنترل و تنظیم می‌گردد. (شکل ۱-۳۰)

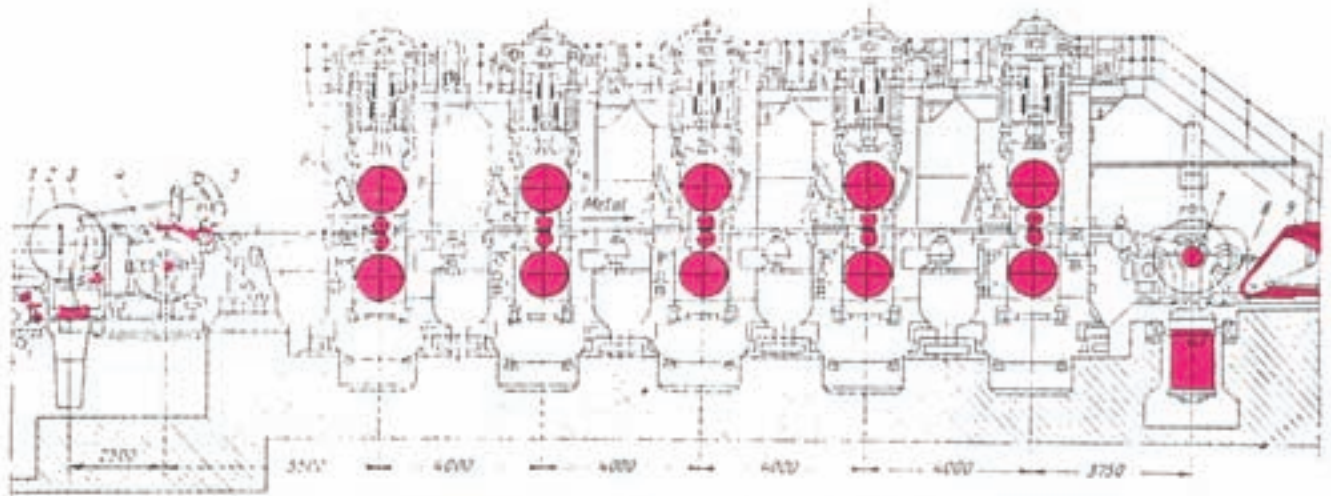

شکل ۱-۳۲ الف: شماتیک دستگاه نورد مداوم پنج نورده

- | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|
| ۱- بوبینهای غلتک انتقال دهنده | ۲- تنظیم کننده ارتفاع ورق | ۳- ترمز |
| ۴- باز کننده بوبین | ۵- مغناطیس باز کننده بوبین | ۶- استندکار (تغییر شکل) |
| ۷- ... | ۸- ماشین برای تغییر محل رولهای سرد شده | ۹- ماشین خارج کننده رول |


شکل ۱-۳۰

محاسن غلت کاری سرد: غلتک کاری ورق هادر حالت سرد محاسنی به شرح زیر دارد:

- تنظیم دقیق ابعاد نسبت به نوردکاری گرم
- تولید ورق‌ها با ابعاد کوچک تر نسبت به نوردگرم: به طوری که در این روش می‌توان ورق‌های به ضخامت کم تر از ۱/۵ میلی متر تولید کرد.

- تولید ورق‌های با سختی مختلف: زیرا در این روش کار مکانیکی سرد موجب تغییر شکل بلوری و خاصیت فیزیکی فولاد می‌شود و آن را سخت می‌کند.
- عملیات حرارتی (برای نرم کردن ورق) و تکمیلی: نرم کردن ورق‌ها به وسیله حرارت ممکن است برای نوارهای پیچیده شده یا قطعات ورق که به اندازه‌های استاندارد بریده شده‌اند اجرا شود.

عملیات حرارتی با استفاده از کوره‌های مختلف انجام می‌شود. پس از نرم کردن ورق آن را از یک شبکه تکمیل کننده که شامل قیچی کنار بر قیچی طول بر و ماشین‌های صافکاری است عبور می‌دهند. در شکل (۱-۳۱) مراحل انجام فرآیند عملیات حرارتی و تکمیلی تولید ورق‌های نازک نشان داده شده است.

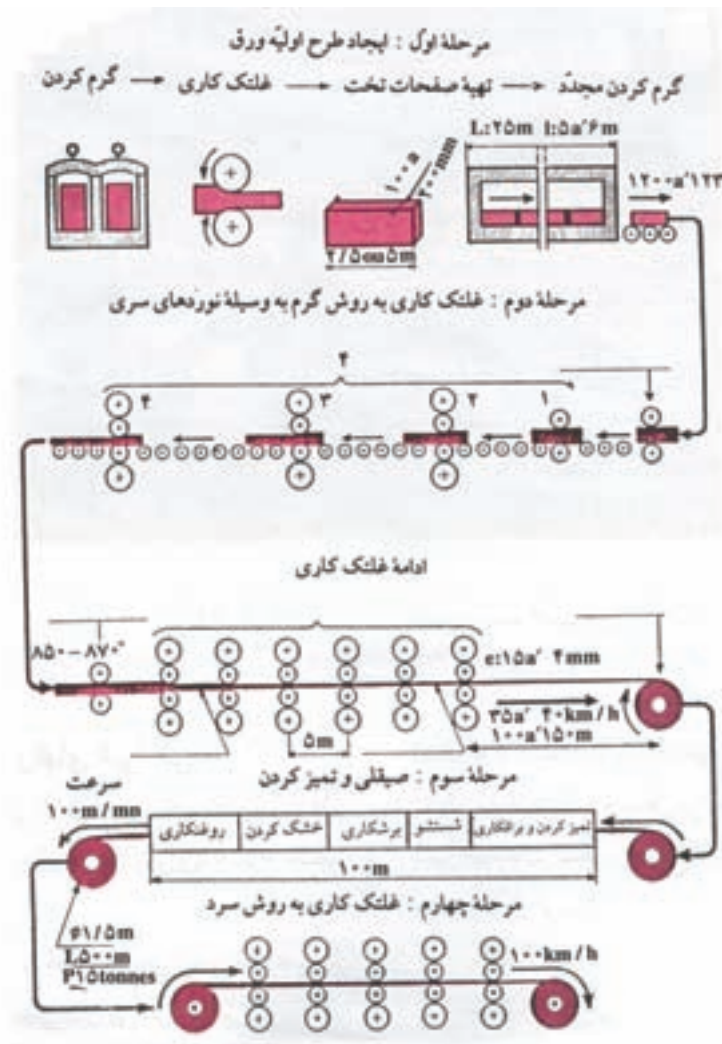

شکل ۱-۳۱

تولید ورق‌ها با پوشش فلزی

در صنعت علاوه بر ورق‌های آهنی و غیر آهنی در خیلی از موارد از ورق‌های پوشش داده شده استفاده می‌شود. معمولاً عمل پوشش دادن روی ورق‌های آهنی به منظور مقاوم کردن آن‌ها در مقابل عوامل جوئی و خوردنده صورت می‌گیرد. برای حفاظت ورق‌های ذکر شده موارد از فلز روی یا قلع، که در مقابل خوردگی مقاوم هستند استفاده می‌شود.

در این کتاب به طرز تهیه ورق‌های با پوشش روی، قلع و ورق‌های رنگی که در مجتمع فولاد مبارک تولید می‌شود خواهیم پرداخت.

طرز تهیه ورق‌ها با پوشش روی

این ورق‌ها را که در صنعت به نام ورق‌های گالوانیزه می‌شناسند یکی از محصولات است که از ابتدا طرح تولید در شرکت فولاد مبارک اصفهان در نظر گرفته شده است. تولید ورق گالوانیزه به عنوان یکی از روش‌های مؤثر اقتصادی حفاظت از خوردگی ورق مطرح بوده و در صنایع مختلف استفاده می‌گردد. به عنوان مثال صنایع ماشین‌سازی، خودروسازی، لوازم خانگی و ساختمانی و صنایع فلزی به طور گسترده از ورق گالوانیزه استفاده می‌نمایند. (شکل ۱-۳۲)



شکل ۱-۳۲


روش تولید ورق گالوانیزه

تولید ورق گالوانیزه مجتمع فولاد مبارک اصفهان به روش غوطه‌وری داغ می‌باشد. مزیت این روش گالوانیزه بر روش‌های دیگر مقرون به صرفه بودن امکان ایجاد ضخامت‌های بالای پوشش استحکام بالا و چسبندگی مناسب پوشش گالوانیزه به فولاد پایه می‌باشد. کلاف‌های ورودی از خطوط نورد سرد در ابتدای خط گالوانیزه به یکدیگر جوش خورده و به صورت یک نوار پیوسته شارژ خط می‌شود. در قسمت شستشوی سطح ورق توسط چربی‌زدایی با مواد قلیائی، برس‌زنی و شستشو با آب گرم تمیز شده و سپس با هوای داغ خشک می‌شود. سپس کلاف تمیز شده وارد کوره‌های آنیل با آتمسفر محافظ می‌شود. ورق سه مرحله پیش‌گرم، گرم کردن، هم‌دمائی متناسب با کاربرد محصول آنیل شده و توسط سیستم

خنک کننده دمای آن برای ورود به حمام مذاب روی تنظیم می گردد. با خروج از حمام مذاب روی توسط جت هوا ضخامت پوشش تنظیم می شود. با دمش هوا دمای ورق را تا حدودی کاهش داده و پس از پاشش آب ورق وارد تانک آب سرد شده و به دمای محیط می رسد. پس از این مرحله با دمش هوای گرم ورق کاملاً خشک می شود. شایان ذکر است ضخامت پوشش ورق توسط دستگاه ضخامت سنج کنترل شده صافی سطح و زبری دل خواه توسط نورد پوسته ای روی ورق اعمال می گردد. به منظور جلوگیری از شوره زدن ورق گالوانیزه حین نگهداری در انبار عملیات کروماته روی آن انجام می شود یعنی لایه نازکی از محلول های حاوی کرم روی سطح ورق نشانده شده و خشک می گردد. پس از بازرسی ورق در صورت نیاز مشتری روغن محافظ توسط دستگاه روغن کاری الکترو استاتیک بر سطح ورق پاشیده می شود. برای تدام عملیات پوشش بر روی سطح ورق در هر دو قسمت ورودی و خروجی خط برج ذخیره کننده ورق در نظر گرفته شده است. کلاف گالوانیزه تولیدی پس از بسته بندی به بازار عرضه می گردد. شکل (۱-۳۳) مراحل خط تولید ورق های گالوانیزه را به صورت شماتیک نشان می دهد. در جدول (۱-۲) مشخصات ورق های گالوانیزه تولیدی توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان آورده شده است.

جدول ۱-۲


روش تولید	غوطه وری گرم به صورت مداوم
نوع ورق ورودی	کلاف سرد خام
ضخامت ورق	۰/۲۵ تا ۲ میلی متر
عرض ورق	۷۵۰ تا ۱۵۱۰ میلی متر
قطر داخلی کلاف خروجی	۵۰۸ یا ۶۱۰ میلی متر
قطر خارجی کلاف خروجی	۹۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی متر
وزن پوشش گالوانیزه	مجموع وزن پوشش برای هر ده متر سطح ۱۰۰ تا ۳۵۰ گرم بر متر مربع
لایه روغن	حداکثر ۲ گرم بر متر مربع
ظرفیت تولید	۲۰۰ هزار تن در سال
کیفیت ظاهری سطح	معمولی، بهبود یافته

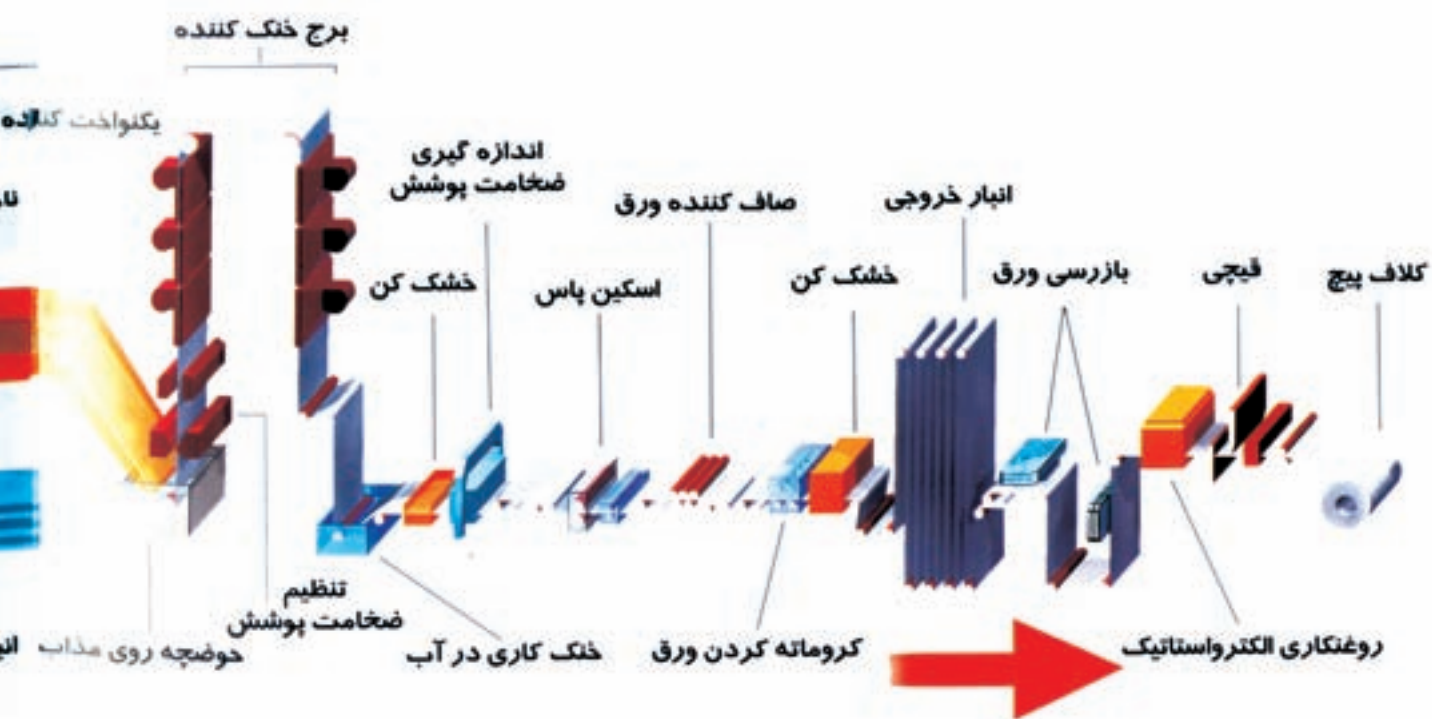


شکل ۳۳-۱ خط تولید ورق گالوانیزه

در شکل (۳۴-۱) لایه‌های تشکیل دهنده ورق گالوانیزه را به صورت شماتیک

مشاهده می‌کنید.

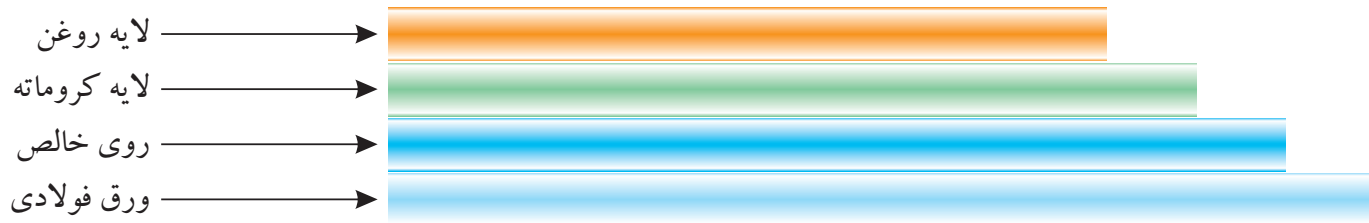

شکل ۳۴-۱

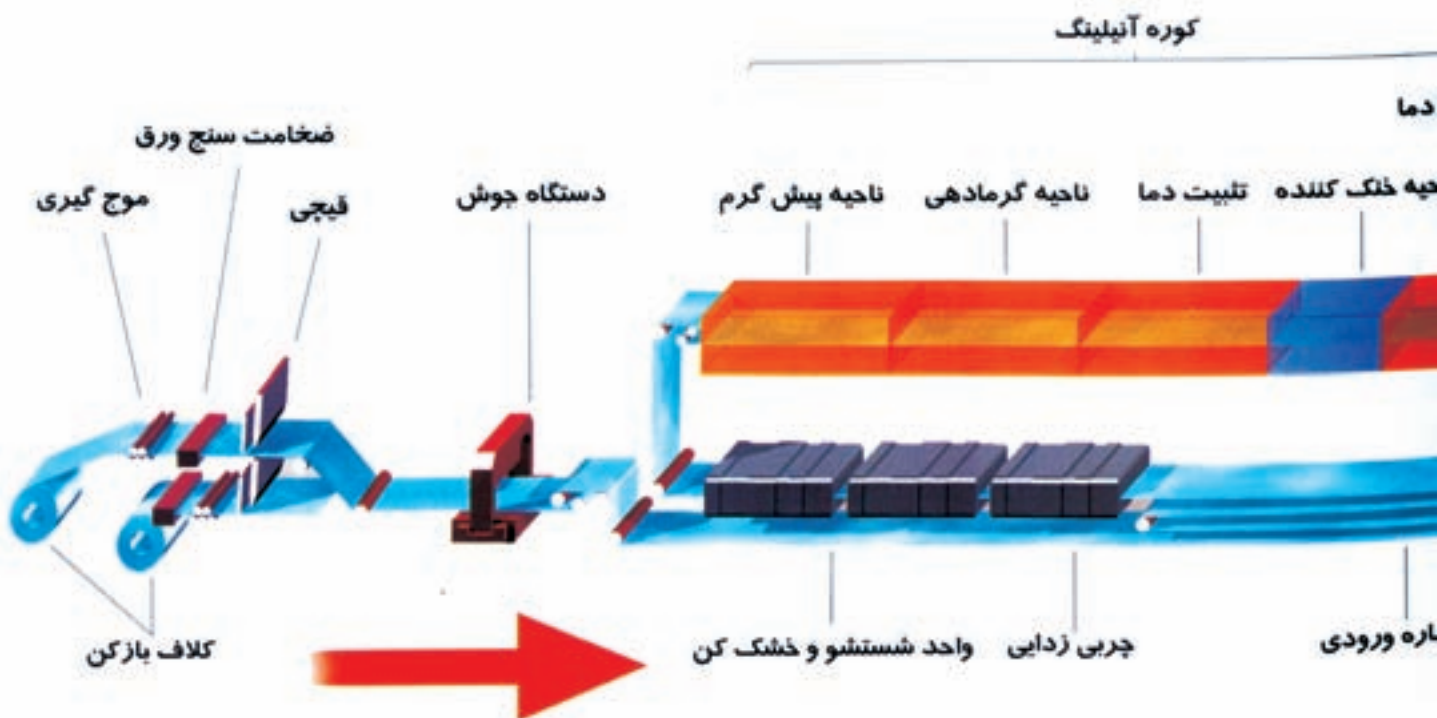

کاربرد ورق‌های گالوانیزه

- سقف‌های فلزی، پانل‌ها و تابلوهای برق، سینی کابل
- قطعات لوازم خانگی مانند: یخچال، لباس شویی، ماکروویو
- تجهیزات آشپزخانه مانند: کابینت
- مخازن ذخیره آب
- مجراهای هوا و دودکش
- ناودان‌ها و ولوله‌ها
- سازه‌های گوناگون، سازه‌های فضایی و انبارها
- اجزای ماشین‌های کشاورزی
- قطعات خودرو و اجزای داخلی آن

ورق‌های قلع‌اندود

ورق قلع‌اندود به‌علت خاصیت مهم حفظ و نگهدار مواد غذایی و سایر محصولات دارای کاربردهای زیادی است که با توجه به شرایط فرم‌پذیری عالی و عدم شکنندگی

آن در حمل و نقل غالباً در صنایع بسته‌بندی مواد غذایی، شیمیائی، دارویی، رنگ‌ها و با درصد کمی نیز در ساخت سایر مصنوعات از قبیل فیلتر روغن، گازوئیل، هوا و آب برای کامیون و اتوبوس و ماشین‌آلات سنگین اتومبیل سواری و صنایع اسباب‌بازی و باتری‌سازی و غیره به کار می‌رود.

کاربرد ورق‌های قلع‌اندود

- قوطی‌های روغن، مواد غذایی و غیر غذایی در اشکال مختلف
 - قوطی‌های نوشابه به صورت دو تکه و سه تکه
 - دبه، بشکه، سطل
 - درب شیشه و بطری
 - سینی‌های پخت
 - صفحه‌های چاپ
 - پانل‌های سقفی
 - واشرها و فیلترها و سایر مصنوعات
- بعضی از این محصولات را در شکل‌های (۱-۳۶) و (۱-۳۷) مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۳۷



شکل ۱-۳۶

نحوه تولید ورق قلع‌اندود


خط تولید ورق قلع‌اندود فولاد مبارکه اصفهان بر اساس روش الکترولیت اسیدی با محلول فرو استان طراحی گردیده که در این روش ورق پس از عبور از حوضچه‌های

شستشوی الکترولیتی و شسته شدن با آب و عبور از حوضچه اسیدشویی الکترولیتی و دو مرحله شستشو با آب وارد حوضچه‌های محتوی محلول الکترولیت شده و طی ۵ مرحله در حالی که شمش خالص قلع آند و ورق، کاتد را تشکیل می‌دهد به روش الکترولیتی هر دو سطح ورق قلع اندود می‌گردد. در این خط امکان پوشش دهی قلع با ضخامت‌های متفاوت در دو سطح ورق نیز وجود دارد. پس از انجام عملیات پوشش دهی قلع ورق با عبور از کوره‌ای به نام کوره مافل تا درجه حرارت بالای نقطه ذوب قلع (۲۳۲ درجه سانتی‌گراد) داغ می‌شود و سپس در حوضچه‌ای سریعاً سرد می‌گردد که علاوه بر چسبندگی قلع باعث درخشندگی سطح ورق می‌گردد. ورق قلع اندود شده سپس به منظور رسوب دادن لایه‌ای از کرم بر روی آن از یک حوضچه عملیات شیمیایی عبور داده می‌شود. این عمل برای جلوگیری از اکسیداسیون بیش‌تر و تغییر رنگ سطح ورق در طول نگهداری در انبار انجام می‌گردد. ضمن این که چسبندگی رنگ و لحیم‌کاری را افزایش می‌دهد.


در پایان این مرحله و پس از شستشوی ورق با آب و خشک شدن با هوای گرم عمل روغن زنی به روش الکترواستاتیک به منظور محافظت ورق از آسیب‌های هنگام بسته‌بندی و حمل و نقل در حد لایه بسیار نازکی بر روی هر دو سطح ورق صورت می‌گیرد. برای تداوم عملیات قلع‌اندود در هر دو قسمت ورودی و خروجی خط برج ذخیره‌کننده ورق در نظر گرفته شده است. محصولات این خط به صورت کلاف یا ورق به بازار مصرف عرضه می‌گردد.

در شکل (۱-۳۸) خط تولید پوشش دهی قلع‌اندود را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.

در شکل (۱-۳۹) لایه‌های مختلف ورق‌های قلع‌اندود را نشان می‌دهد.

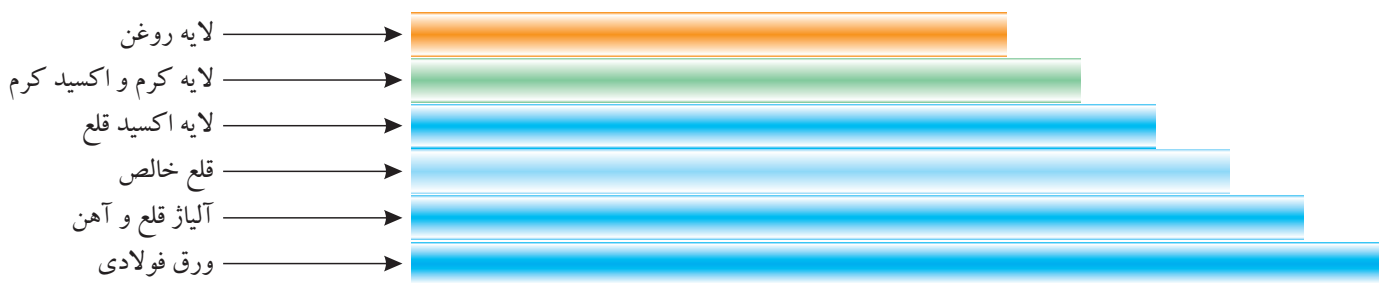


شکل ۱-۳۹

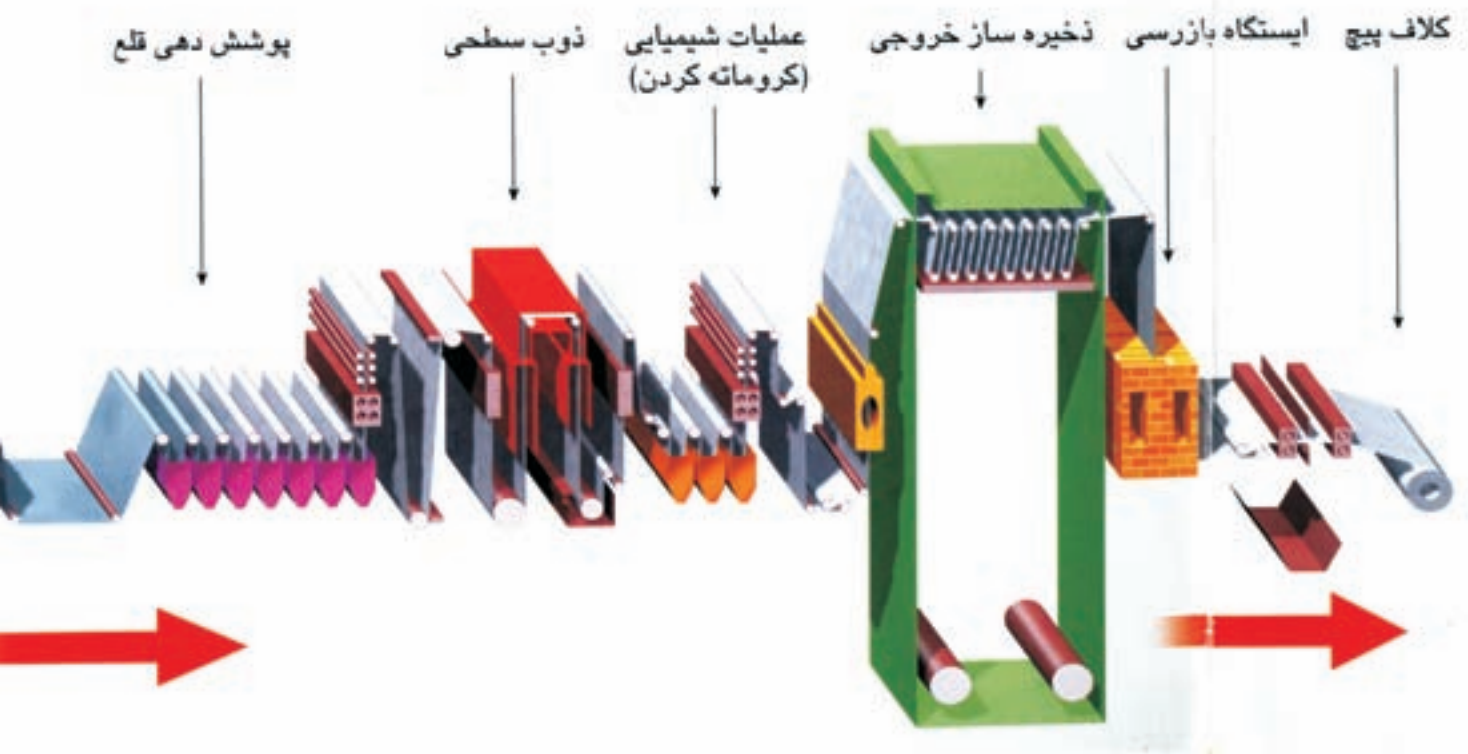

شکل ۱-۳۸ خط تولید ورق قلع‌اندود

در جدول (۱-۳) مشخصات تولیدی ورق‌های قلع‌اندود شرکت فولاد مبارکه اصفهان را مشاهده می‌کنید.

جدول ۱-۳	
۱۰۳۰۰۰ تن در سال	ضخامت ورق
۰/۱۸ تا ۰/۴ میلی‌متر	عرض ورق (کلاف)
۶۰۰ تا ۱۰۳۰ میلی‌متر	عرض ورق (بسته)
۶۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌متر	قطر داخلی کلاف
۴۲۰ میلی‌متر	قطر خارجی کلاف
حداکثر ۲۰۰۰ میلی‌متر	وزن کلاف
متناسب با عرض کلاف ۲ تا ۱۶ تن	وزن بسته
۱ تا ۲ تن	وزن پوشش قلع (یک سطح ورق)
۲/۸ تا ۱۵/۲ گرم بر متر مربع	لایه روغن
۴ تا ۸ میلی‌گرم بر متر مربع	لایه خنثی
۱ تا ۸ میلی‌گرم بر متر مربع	

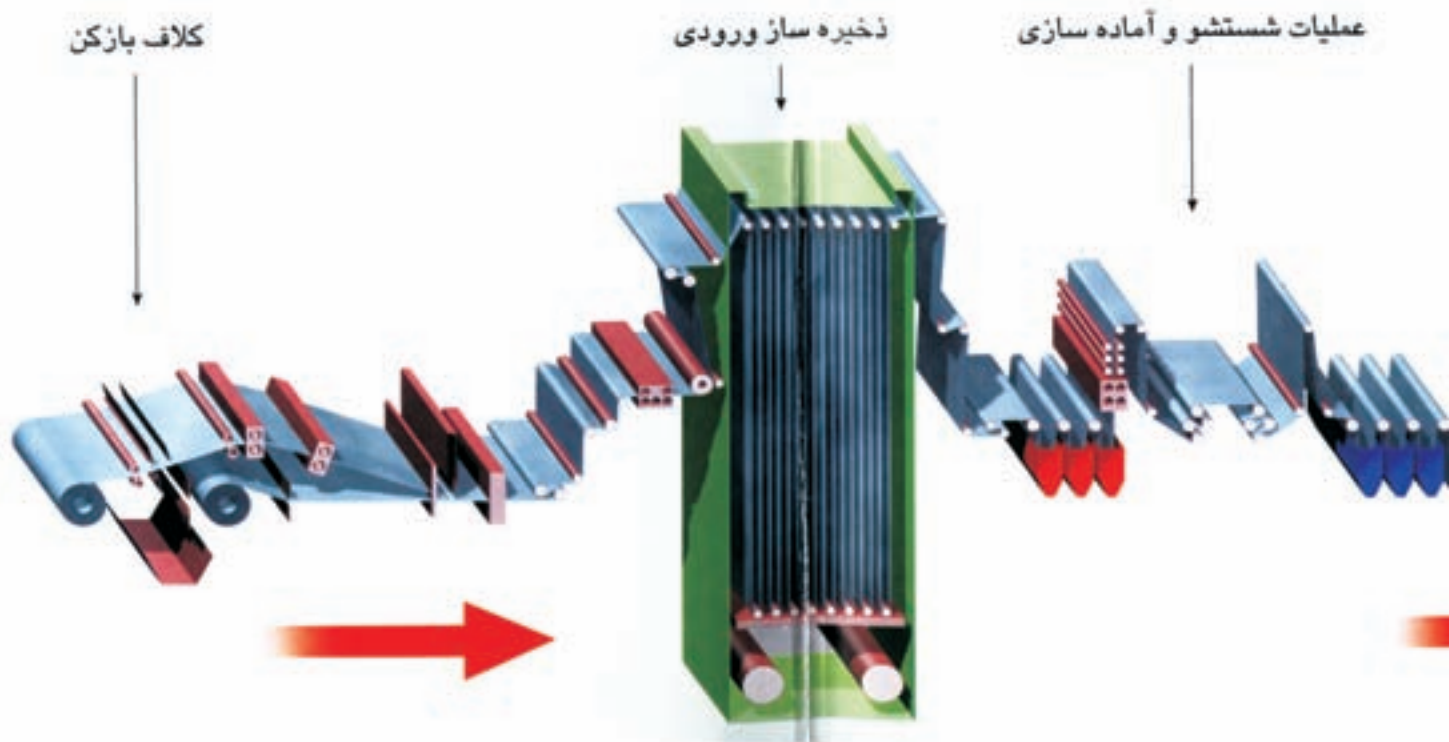

شکل ۱-۴۰

ورق‌های رنگی


خط تولید ورق رنگی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در امتداد خط گالوانیزه واقع می‌باشد و به صورت خط پوشش‌دهی غلتکی طراحی گردیده است. از مزایای این خط سرعت بالا مصرف رنگ کم و سازگاری با محیط زیست می‌باشد. در این روش کلاف گالوانیزه یا کلاف نورد سرد اسکین شده به صورت پیوسته وارد بخش آماده‌سازی ورق می‌شود. (شکل ۱-۴۰)

در این قسمت ابتدا محلول چربی زدایی با دمای مناسب به سطح رویی و زیرین ورق پاشیده می‌شود. سپس غلتک‌های ویژه دو سطح ورق را برس می‌زند این فرآیند یک بار دیگر تکرار شده و ورق پس از شستشو با آب توسط دمش هوای گرم کاملاً خشک می‌شود در انتهای این مرحله برای بهبود مقاومت خوردگی و افزایش چسبندگی رنگ به سطح ورق ماده شیمایی مناسبی روی دو سطح ورق اعمال شده و در دمای مناسب خشک می‌شود. انجام این مرحله باعث می‌شود که پوشش رنگی حین فرآیندهای شکل‌دهی بعدی از سطح ورق پوسته نشود. سپس ورق جهت اعمال رنگ وارد قسمت پوشش‌دهی می‌شود. در این قسمت ابتدا رنگ اولیه (پرایمر) از جنس پلی‌استر و رنگ

پلی استر و رنگ پوشش سیاه به ترتیب روی سطح بالایی و زیرین ورق اعمال و جهت پخت رنگ ورق رنگی وارد کوره می گردد. پس از پخت کامل ورق سرد شده رنگ نهائی از جنس پلی استر، پلی وینیل ایدین فلوئوراید، اپوکسی - پلی وینیل کلراید و پلی یورتان توسط غلتک روی ورق اعمال و عملیات پخت انجام می گردد. در صورت استفاده از رنگ های پلاستیسول با ضخامت بالا (۲۰۰ میکرون) بر سطح روی ورق می توان با تجهیز به نام ایمبوسور (Embosser) که بعد از کوره پخت رنگ نهایی واقع است بافت های سطحی خاص مشابه چرمی شکل - کتانی - گرانیتی و... ایجاد نمود. محصول فوق دارای مقاومت خوردگی بالا و شکل پذیری عالی می باشد. در مرحله بعد محصول توسط کنترل کیفی به صورت دقیق بررسی شده و برای جلوگیری از آسیب دیدن رنگ لایه ای از جنس پلی اتیلن روی سطح ورق چسبانیده و ورق پس از بسته بندی به بازار مصرف عرضه می گردد. (شکل ۱-۴۱ الف و ۱-۴۱ ب)




شکل ۱-۴۱ الف

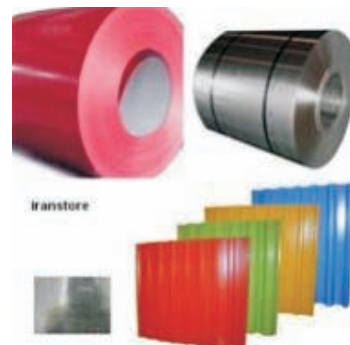

شکل ۱-۴۱ ب


با استفاده از تجهیز به نام لمینت تر (Laminotoy) امکان اعمال فیلم از جنس PTE PVC بر سطح ورق به عنوان سطح نهایی محصول (بر روی لایه رنگ نهایی) وجود دارد این نوع ورق برای لوازم خانگی از جمله درب یخچال و فریزر کاربرد دارد.

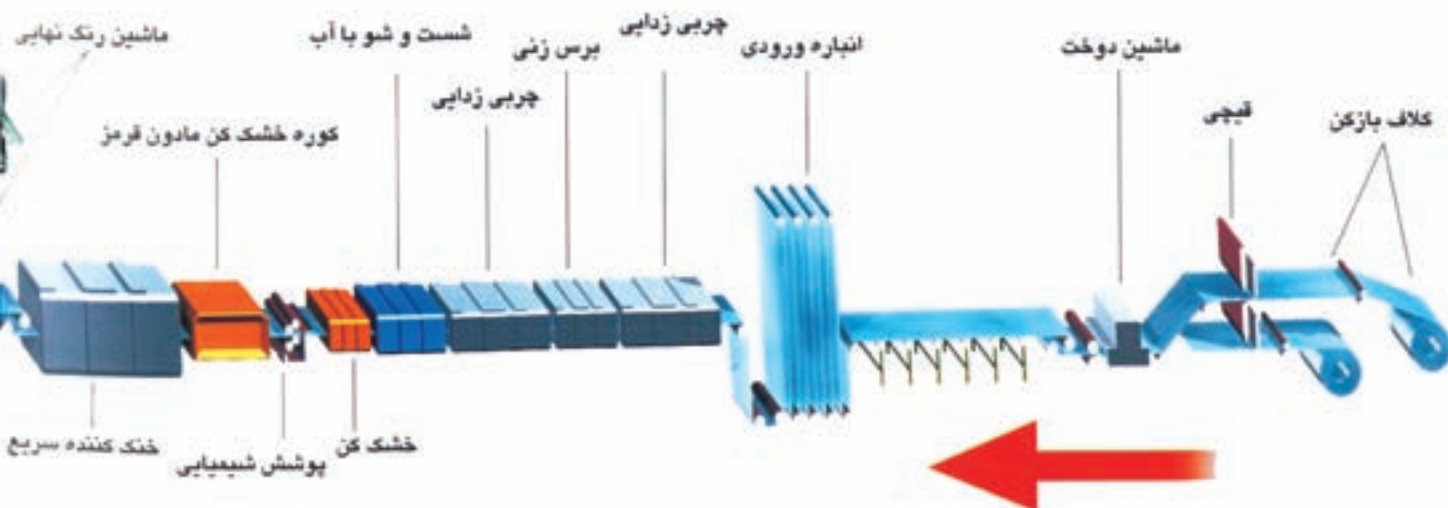

شکل ۱-۴۲ خط تولید ورق رنگی


در شکل (۴۲-۱) مراحل تولید ورق‌های رنگی را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.

در شکل (۴۳-۱) لایه‌های تشکیل دهنده ورق‌های رنگی را مشاهده می‌کنید.

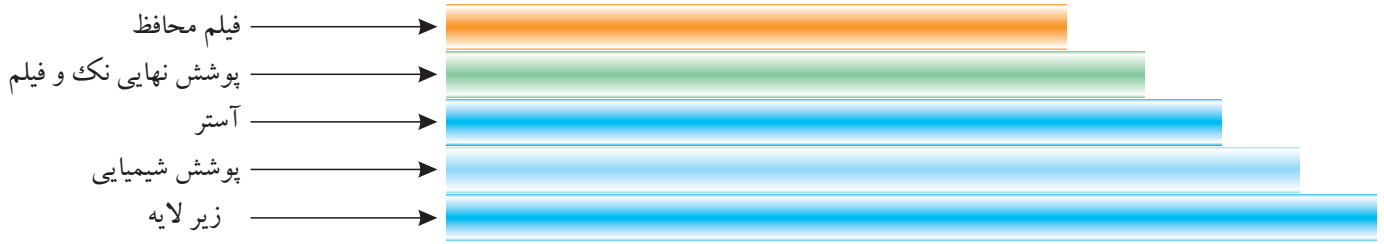

(کلاف گالوانیزه یا کلاف سراسکین)

شکل ۴۳-۱

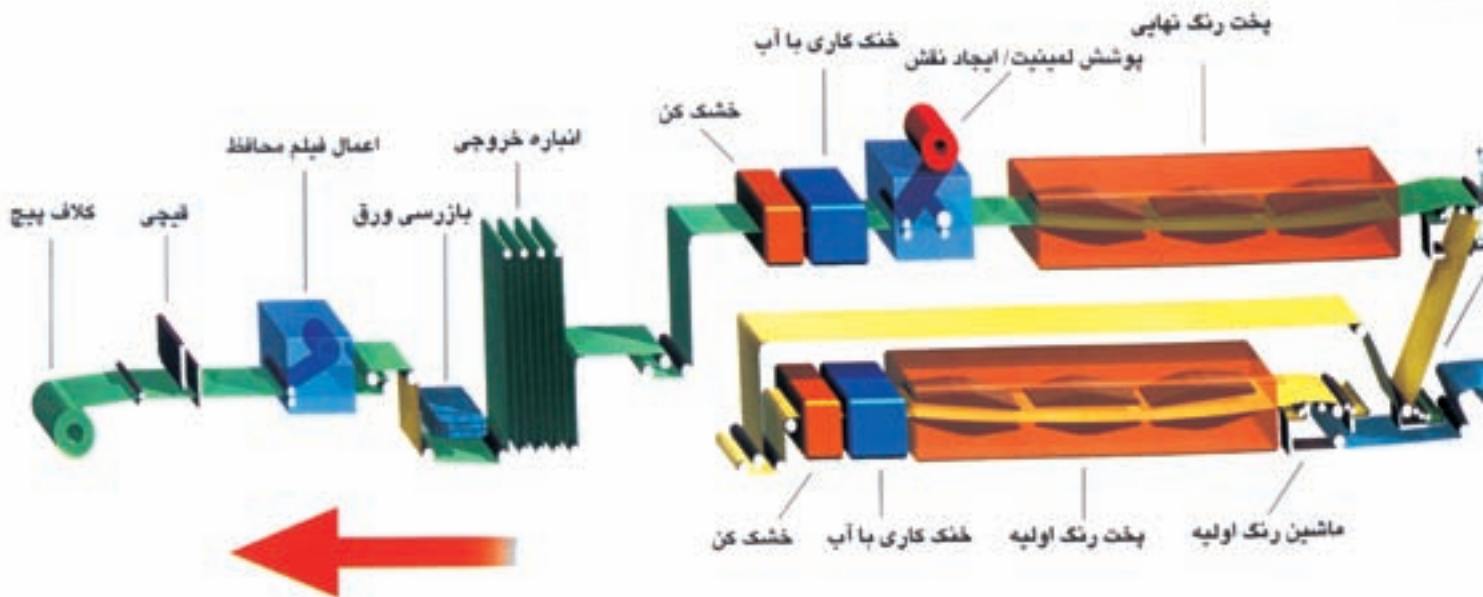

در جدول (۴-۱) مشخصات ورق‌های رنگی تولیدی توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان آورده شده است.

جدول ۴-۱	
ظرفیت تولید	یک صد هزار تن در سال
نوع ورق ورودی	کلاف گالوانیزه - کلاف نورد سرد اسکین شده
ضخامت ورق	۰/۲۵ تا ۱/۵ میلی متر
عرض ورق	۷۵۰ تا ۱۵۰۰ میلی متر
قطر داخلی کلاف	۵۰۸ تا ۶۱۰ میلی متر
قطر خارجی کلاف	۹۱۵ تا ۱۹۰۰ میلی متر
وزن کلاف	۳ تا ۱۲ تن
الف - ورق رنگی	
ضخامت آستر	۵ میکرون
ضخامت رنگ نهایی	۲۰ میکرون
جنس آستر	پلی استر
جنس رنگ نهایی	پلی استر (معمولی - با دوام بالا) پلی وینیل ایدین فلوئوراید - اپوکسی - پلی وینیل کلراید - پلی یورتان
ب - ورق‌های نقش دار (Embosser)	
ضخامت رنگ نهایی	۱۰۰ تا ۲۰۰ میکرون
جنس رنگ نهایی	پلاستیسول (PVC)
ج - لمینیت (Laminotoy)	
جنس فیلم	فیلم PET یا PVC نقش دار

ضخامت فیلم PTE

کاربرد ورق‌های رنگی

عمده کاربرد ورق‌های رنگی در صنایع زیر می‌باشد.

صنایع ساختمانی، سقف وبدنه انبارها و کارگاه‌ها، سقف کاذب، نمای داخلی وخارجی ساختمان‌ها، لوازم خانگی، بدنه خارجی یخچال، آبگرمکن، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، صنایع فلزی، کابینت، تجهیزات اداری، پارتیشن، بدنه کامپیوتر،

تابلوه‌های برق، سیستم‌های تهویه، صنعت حمل و نقل، ساخت کانتینر، سردخانه‌ها
و کاروان‌های ثابت و متحرک و ...

ارزشیابی فصل اول

- ۱- چند نمونه از کاربرد نیم ساخته‌های فلزی را در صنایع مختلف نام ببرید.
- ۲- تقسیم بندی ورق‌های فلزی را از نظر ضخامت بنویسید.
- ۳- طرز تهیه ورق‌های فلزی ضخیم، متوسط و نازک را بنویسید.
- ۴- در اثر عمل نورد کاری چه تغییری در ساختار فلز بوجود می‌آید.
- ۵- طرز تهیه ورق‌های گالوانیزه را شرح دهید.
- ۶- برخی از کاربردهای ورق‌های گالوانیزه را بنویسید.
- ۷- طرز تهیه ورق‌های قلع اندود را شرح دهید.
- ۸- برخی از کاربردهای ورق‌های قلع اندود را نام ببرید.
- ۹- طرز تهیه ورق‌های رنگی را شرح دهید.
- ۱۰- برخی از کاربردهای ورق‌های رنگی را نام ببرید.
- ۱۱- لایه‌های مختلف تشکیل دهنده ورق‌های رنگی را با رسم شکل توضیح دهید.

فصل دوم

برشکاری در صنعت ورق کاری

هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- روش‌های برشکاری را طبقه‌بندی کند.
- ۲- قلم‌کاری را تعریف کرده و انواع قلم را نام ببرد
- ۳- اصول قیچیکاری را بیان کند.
- ۴- انواع قیچی‌ها را طبقه‌بندی کند.
- ۵- کاربرد قیچی‌های نیبلر را بیان کند.
- ۶- کاربرد قیچی‌های گیوتین را بیان کند.

برشکاری

در صنعت یکی از اساسی ترین عملیات تولید برشکاری می باشد. با آگاهی از اصول برشکاری و استفاده از روش های مختلف آن می توان در فرآیند تولید قطعات را در ابعاد گوناگون برشکاری نموده و مورد استفاده قرار داد. جدا کردن قطعات از یکدیگر را برش کاری گویند.

روش های برشکاری

روش های برشکاری به دو گروه عمده تقسیم می شود:

الف) برشکاری حرارتی:

برشکاری حرارتی را می توان به سه دسته تقسیم نمود:


۱- برشکاری با گاز (شعله)

۲- برشکاری با قوس الکتریکی

۳- برشکاری با اشعه

۱- برشکاری با گاز (شعله): در این فرآیند برشکاری از اختلاط دو نوع گاز استفاده می شود تا از دمای حاصل از سوختن آن ها قطعات را ذوب و اقدام به عمل برشکاری نمود. فرآیند شامل یک گاز سوختنی مانند استیلن، هیدروژن و یا پروپان و اختلاط آن با اکسیژن دمایی حاصل می شود که ورق های فولادی را به راحتی و با کیفیت عالی برش می دهد. با توجه به ترکیب نوع گاز سوختنی با اکسیژن (اکسی) نام فرآیند مشخص می گردد. متداول ترین روش برشکاری گاز ترکیب گاز اکسیژن با گاز استیلن می باشد که برشکاری اکسی استیلن نامیده می شود. دمای حاصل از سوختن این دو گاز

به حدود ۳۲۰۰ درجه سانتی گراد می‌رسد. از این فرآیند برای برشکاری ورقه‌های فولادی استفاده می‌شود. با افزایش درصد کربن در فولادها کیفیت برشکاری کاهش می‌یابد. تجهیزات این فرآیند شامل کپسول‌های اکسیژن و استیلن، مشعل برشکاری، ریگلاتورهای اکسیژن و استیلن، و شیلنگ‌های اکسیژن و استیلن می‌باشد. این فرآیند به صورت دستی، و یا ماشینی به کار برده می‌شود. در درس تکنولوژی جوش گاز با این فرآیند بیش‌تر آشنا خواهید شد. در شکل‌های (۱-۲) تا (۳-۲) تجهیزات و انواع برشکاری گاز را مشاهده می‌کنید.

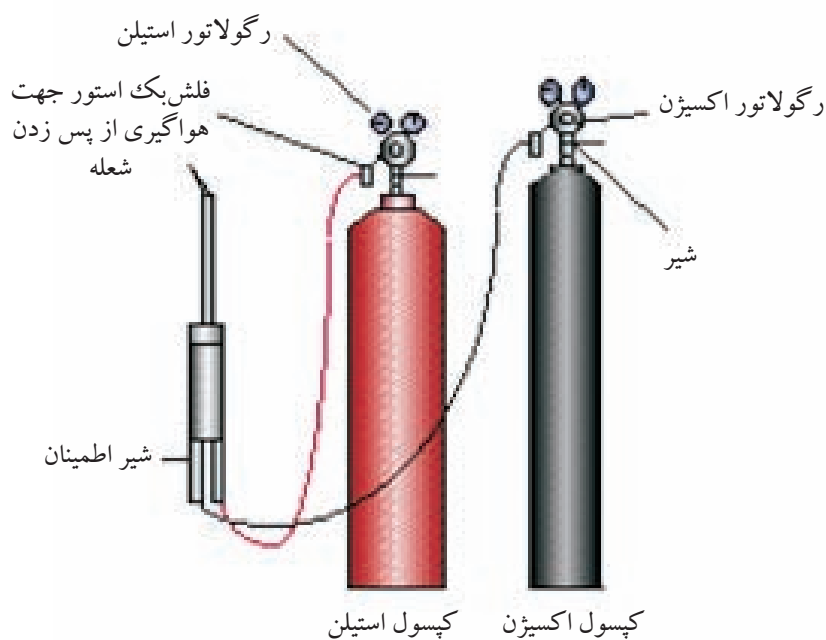

شکل ۱-۲ تجهیزات برش اُکسی استیلن دستی




شکل ۳-۲ برشکاری ماشینی



شکل ۲-۲ برشکاری دستی

۲- برشکاری با قوس الکتریکی: در فرآیندهای برشکاری به وسیله قوس الکتریکی از خاصیت جریان الکتریکی استفاده کرده و با استفاده از انرژی گرمائی حاصله می‌توان ورق‌های فلزی مختلف را برشکاری نمود. روش‌های متداول برشکاری با قوس الکتریکی شامل برشکاری با الکتروود دستی، برشکاری به وسیله قوس پلاسما و گوجینگ را نام برد از فرآیند گوجینگ برای تعمیرات در قطعات جوشکاری شده استفاده شده و عیوب به وجود آمده در حین فرآیند تولید را با ایجاد شیار در قطعه رفع می‌نمایند. (شکل ۲-۴)

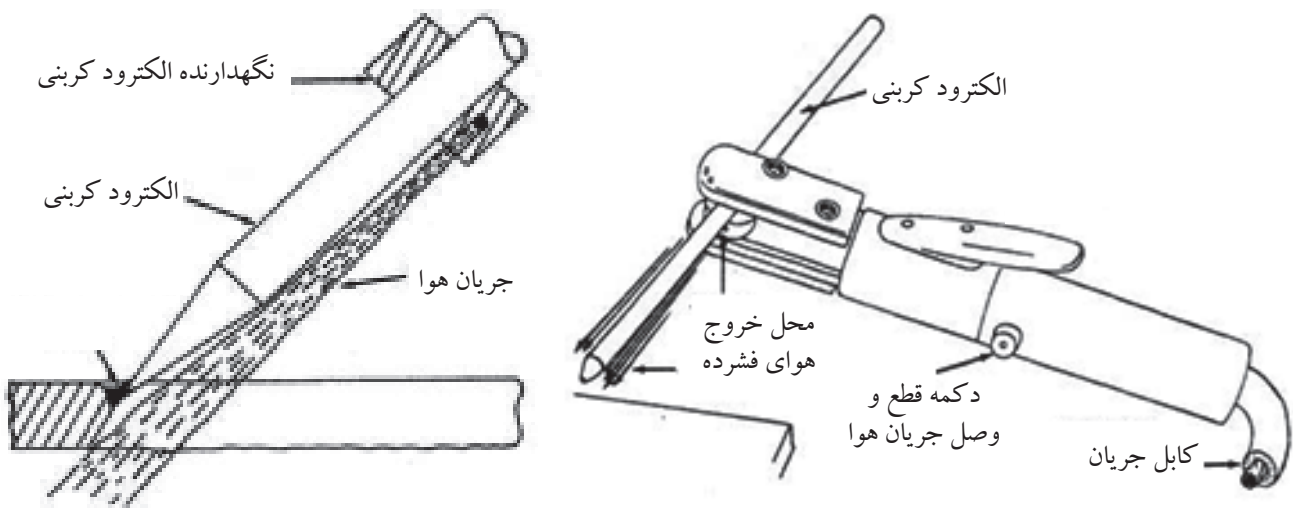


شکل ۲-۴ فرآیند گوجینگ



شکل ۲-۵ برشکاری با الکتروود دستی

برشکاری با الکتروود روپوش‌دار: در این روش برشکاری از الکتروودهای روپوش‌دار برای برش قطعات استفاده می‌شود. شکل ظاهری این الکتروودها همانند الکتروودهای جوشکاری می‌باشد. ولی در روپوش آن‌ها از موادی که اصطلاحاً مواد پر فشار می‌گویند استفاده می‌شود که می‌تواند در آمپرهای پایین عمل برشکاری را انجام دهد. (شکل ۲-۵)

برشکاری به وسیله قوس پلاسما: این روش برشکاری قوسی امروزه کاربرد وسیعی در صنایع پیدا نموده است و در آن از یونیزه کردن و شکستن مولکول‌های گاز استفاده نموده و از دمای حاصله می‌توان قطعات با جنس‌های مختلف را برشکاری نمود. از گازهای آرگون، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و یا ترکیب آن‌ها با یکدیگر به عنوان گاز پلاسما استفاده می‌شود. (شکل ۲-۶)

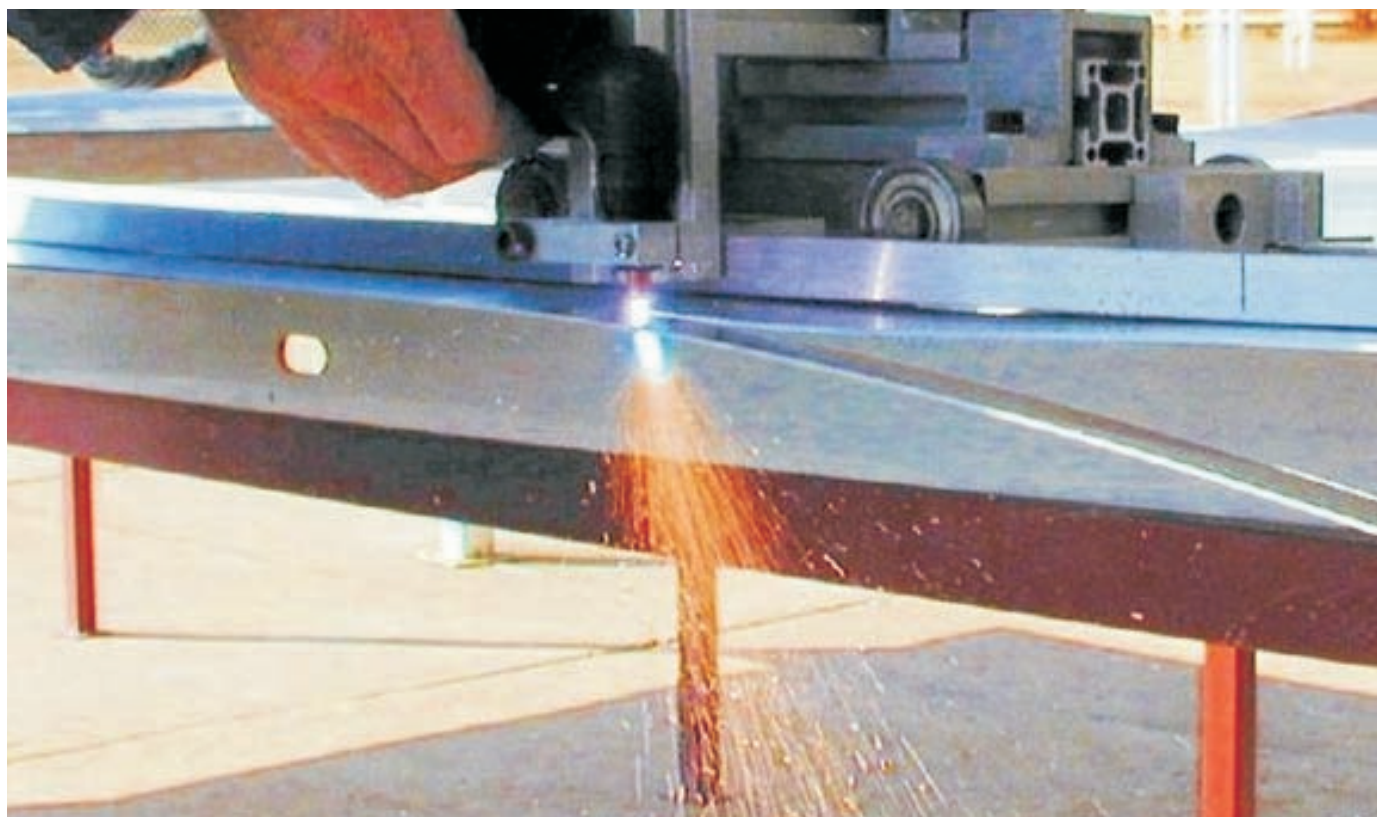

شکل ۲-۶ برشکاری با قوس پلاسما

برشکاری با اشعه: متداول‌ترین روش برشکاری با اشعه برشکاری لیزر می‌باشد. در این روش از تمرکز بالای انرژی در یک نقطه استفاده کرده و می‌توان با دقت و سرعت بالا قطعات را برشکاری نمود. (شکل ۲-۷)



شکل ۲-۷

در جدول (۱-۲) مورد استفاده و کاربرد روش های مختلف برشکاری حرارتی برای مقایسه با یکدیگر برای جنس های متفاوت فلزی آورده شده است.

جدول ۱-۲			
برشکاری لیزر	برشکاری پلاسما	برشکاری با گاز	مواد
تا ۸ میلی متر	تا ۱۵ میلی متر	۳۵۰۰ میلی متر	فولاد کم کربن و کم آلیاژ
۶ میلی متر	تا ۷۰ میلی متر	قابل برشکاری نیست	فولاد ضد زنگ
تا ۴ میلی متر	تا ۱۰۰ میلی متر	قابل برشکاری نیست	آلومینیوم
قابل برشکاری نیست	تا ۲۰ میلی متر	قابل برشکاری نیست	مس
تا ۳۰ میلی متر	قابل برشکاری نیست	قابل برشکاری نیست	مواد غیر فلزی

ب) برشکاری مکانیکی:

برشکاری مکانیکی شامل دو گروه اصلی می باشد:

- ۱- برشکاری به روش براده برداری شامل انواع اره ها، قلم کاری و ماشین کاری می باشد.
- ۲- برشکاری به روش بدون براده برداری، این روش ها شامل انواع قیچی ها، گیوتین ها و پرس ها می باشد.

۱) برشکاری به روش براده برداری:

الف. برشکاری با انواع اره ها: از انواع اره ها برای برش قطعات در صنایع مختلف استفاده می شود. در صنایع فلزی متداول ترین اره های مورد استفاده شامل اره دستی، اره لنگ، اره آتشی، اره دیسکی، اره صابونی، اره نواری در شکل های (۲-۸) تا (۲-۱۴) انواع مختلف اره ها را مشاهده می کنید.



شکل ۲-۱۰ اره لنگ



شکل ۲-۹ اره دستی



شکل ۲-۸ برش با اره



شکل ۱۴-۲ اره آتشی



شکل ۱۳-۲ اره دیسکی



شکل ۱۲-۲ اره آب‌صابونی



شکل ۱۱-۲ اره نواری

ماشینکاری

به وسیله ماشینکاری در صنعت می‌توان عمل برشکاری روی قطعات را انجام داد از ماشین‌های افزار مانند دستگاه تراش، فرز، ویا صفحه تراش برای برشکاری استفاده می‌شود. (شکل ۱۵-۲)



شکل ۱۵-۲ برش به وسیله ماشینکاری


قلم کاری

در صنعت برای ایجاد تغییر فرم در قطعات جهت براده بردای از وسایلی به نام قلم استفاده می شود. این وسیله به منظور قطع کردن و یا ایجاد تغییر فرم در قطعات استفاده می گردد. لبه این گونه وسایل را برای صرفه جویی در نیرو و سهولت عمل بشکل گوه می سازند. گوه یکی از ابتدائی ترین ابزارهایی است که بشر اختراع نموده است، گوه از دو سطح شیب دار متصل به هم تشکیل شده است. (شکل ۱۶-۲)


زاویه بین دو سطح گوه را زاویه گوه و محل تلاقی آن ها را سطح برنده گویند. اگر دو گوه یکی با زاویه کوچک و دیگری با زاویه بزرگ تر را انتخاب کرده و بخواهیم با نیروی معینی آن ها را در یک قطعه چوب وارد نمائیم فکر می کنید کدام یک راحت تر انجام می شود؟ (شکل ۱۷-۲)

در صورتی که بخواهیم همین عمل را برای بریدن یک قطعه فولادی انجام دهیم به نیروی بیش تری نیاز خواهیم داشت و همچنین گوه با زاویه کوچک تر توان تحمل نیروی خارجی زیاد را نداشته و امکان دارد که لبه برنده آن کج شده یا بشکند برای جلوگیری از این عمل گوه با زاویه بزرگ تر می تواند مناسب بوده و نیروی لازم جهت بریدن قطعه فولادی را به خوبی تحمل نماید. لذا برای بریدن و براده برداری باید زاویه گوه را طوری انتخاب نمود که علاوه بر تحمل نیروی برش از نظر صرفه جویی در مقدار نیرو و سهولت عمل نیز مناسب باشد. (شکل ۱۸-۲)


بدیهی است که جنس گوه بایستی همیشه سخت تر از جنس کار باشد. شکل (۱۹-۲) مورد استفاده گوه را در بعضی از ابزارهای براده برداری نشان می دهد.

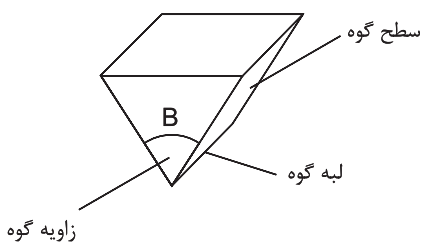

شکل ۱۶-۲

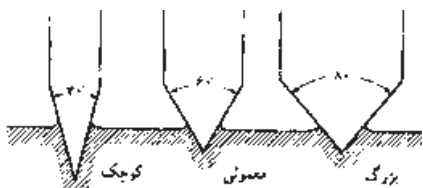

شکل ۱۷-۲ شکل نفوذ گوه در چوب

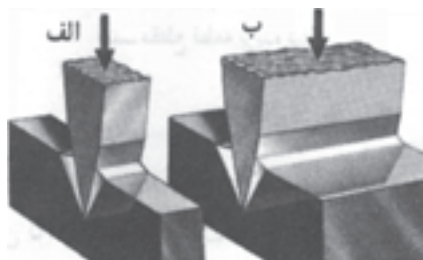

شکل ۱۸-۲ شکل نفوذ گوه در فولاد



شکل ۱۹-۲ بعضی وسایل برنده که در آن ها گوه به کار رفته است (مته، اره، قلم، فیچی و...)

زوایای براده‌برداری، علاوه بر زاویه گوه زوایای دیگری نیز در براده بردای نقش دارند این زوایا را در شکل (۲-۲۰) مشاهده می‌نمائید.

زاویه گوه، β (بتا)، زاویه بین دو سطح شیب‌دار را زاویه گوه گویند.


زاویه براده، γ (گاما)، زاویه بین سطح براده (سطحی که براده روی آن حرکت می‌کند) و صفحه عمود بر سطح کار را زاویه براده نامند.

زاویه آزاد، α (آلفا)، زاویه بین سطح آزاد گوه و سطح براده‌برداری شده را زاویه آزاد گویند در شکل (۲-۲۰) این زوایا را مشاهده می‌کنید.

زاویه برش δ (دلتا)، مجموع زوایای آزاد و گوه را زاویه برش گویند.

$$\delta = \beta + \alpha$$

این زاویه در اکثر وسایل براده‌برداری کوچک‌تر از 90° درجه بوده ولی در شابر زدن همیشه بزرگ‌تر از 90° درجه می‌باشد.

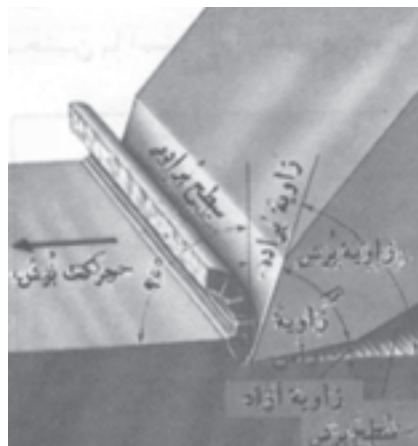


$$\gamma + \beta + \alpha = 90^\circ$$

شکل ۲-۲۰

قلم کاری

به وسیله قلم کاری می‌توان کارهایی مثل بریدن (قطع کردن)، پراندن سر میخ پرچ‌ها، براده‌برداری از سطح کار یا ایجاد شیار و تمیز کاری درزهای جوشکاری و قطعات ریخته‌گری شده انجام داد. ابزاری که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد قلم نام داشته و نیروی لازم برای قلم کاری دستی را معمولاً به وسیله ضربات چکش تأمین می‌کنند. قلم از سه قسمت اصلی لبه برنده - بدنه و سر تشکیل شده است. (شکل ۲-۲۱)

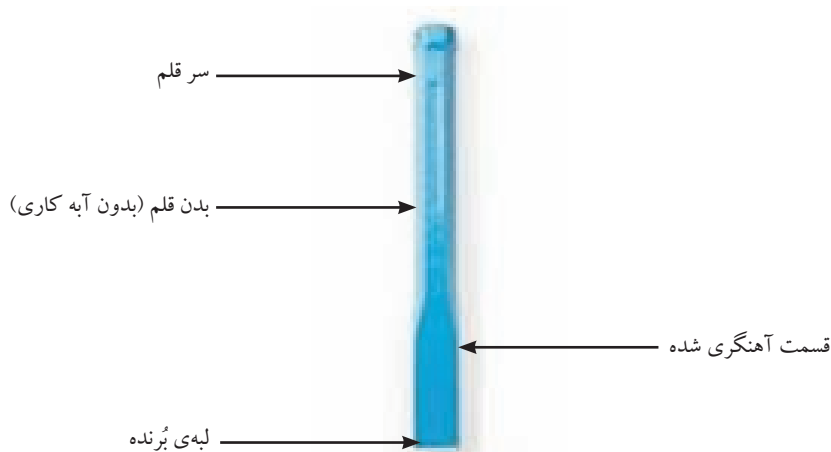


شکل ۲-۲۱



شکل ۲-۲۲

جنس قلم‌ها را بر حسب نوع کار از فولادهای ابزار ساخته و برای استحکام لبه آن‌ها را که به شکل گوه می‌باشد آبداده و سپس تیز می‌کنند. برای جلوگیری از شکنندگی و تحمل بهتر ضربات چکش بدنه قلم را آب کاری نموده و نرم باقی می‌گذارند. برای قلم کاری روی قطعات سخت از قلم‌هایی از جنس فولادهای آلیاژی استفاده می‌کنند. عمل برش در قلم کاری به کمک نفوذ گوه بدین ترتیب انجام می‌شود که در اثر فرو بردن آن در قطعه ابتدا دو سطح تماس آن تحت تأثیر نیروی جدایشی که در اثر ضربات چکش به وجود می‌آید مواد قطعه کار را در دو طرف به هم فشرده و از یکدیگر دور می‌کند این عمل تا جایی ادامه پیدا می‌کند که سطح باقی مانده تحمل نیروی جدایش را نداشته و شکست حاصل می‌گردد. (شکل ۲-۲۲)

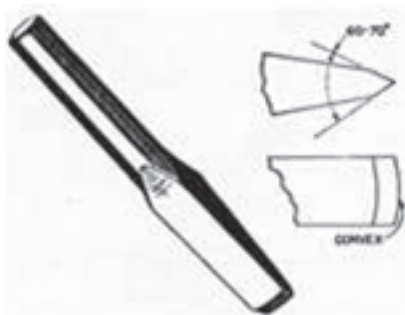

شکل ۲-۲۳

زاویه گوه در قلم‌ها بر حسب مورد استفاده و جنس کار انتخاب می‌گردد. (شکل ۲-۲۳)

در جدول (۲-۲) مقدار زاویه گوه برای برخی مواد آورده شده است.

جدول ۲-۲ مقدار زاویه‌ی گوه در قلم کاری بر حسب درجه

زاویه گوه β	نوع قلم	زاویه گوه β	جنس کار
۶۰ تا ۷۰	قلم آهنگری سرد بر	۶۰ تا ۷۰	قطعات سخت مانند چدن، فولاد، ابزارسازی
۴۰ تا ۷۰	قلم تخت، قلم ناخنی، قلم شیار	۵۰ تا ۷۰	قطعات با سختی متوسط مانند برنز، برنج، فولاد ساختمانی
۲۰ تا ۵۰	قلم آهنگری گرم بر	۲۰ تا ۴۰	قطعات نرم مانند روی، مس، آلومینیوم




شکل ۲-۲۴


شکل براده‌برداری و قطع جسم توسط قلم

در عمل قلم کاری زاویه قلم را می‌بایست بر حسب نوع کار انتخاب نمود. اگر قلم را به صورت عمود بر روی کار قرار دهیم باعث قطع شدن قطعه کار و در صوتی که مایل نگه داشته شود از روی سطح براده‌برداری خواهد نمود. (شکل ۲-۲۴)

در براده‌برداری به وسیله قلم زایه نگهداشتن قلم بسیار مهم بوده و نقش اساسی دارد در صورت بزرگ بودن این زاویه باعث کوچک شدن زاویه براده شده و در نتیجه قلم در حین کار به سمت پائین هدایت شده و در کار فرو می‌رود. (شکل ۲-۲۵) و در صورت کوچک بودن آن باعث کم شدن ضخامت براده و در نتیجه بیرون آمدن لبه برنده از کار خواهد شد. (۲-۲۶)

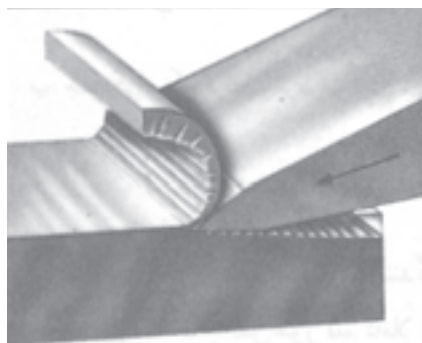

شکل ۲-۲۶

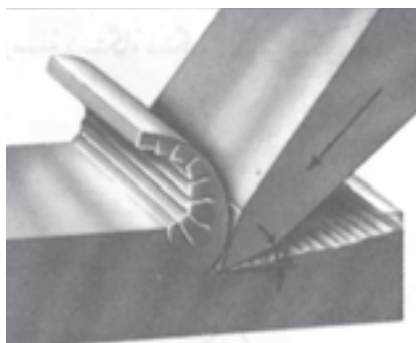

شکل ۲-۲۵

انواع قلم (شکل ۲-۲۷)

قلم‌های دستی بر حسب مورد استفاده به فرم‌های مختلفی ساخته می‌شوند نمونه‌های از آن‌ها در جدول زیر آورده شده است. علاوه بر قلم‌های دستی قلم‌های ماشینی نیز وجود دارد که برای قلم‌کاری آن‌ها را به چکش‌های ماشینی می‌بندند.



شکل ۲-۲۷

نکاتی که در قلم‌کاری می‌بایست مورد توجه قرار گیرد:

۱. قبل از شروع به کار وسیله مناسبی برای بستن قطعه کار انتخاب نمایید.
۲. برای هر کاری از قلم مناسب استفاده نمایید.
۳. قبل از شروع به کار از مناسب بودن زاویه قلم اطمینان حاصل کنید.
۴. در هنگام قطع کردن قطعات به وسیله قلم در اواخر کار برای جلوگیری از پرتاب قطعات جدا شده ضربات چکش را آهسته تر وارد نمایید.
۵. در هنگام کار حتماً از عینک محافظ استفاده نمایید.
۶. پلیسه سر قلم را به موقع بر طرف کنید.
۷. در کار گاهائی که در آن‌ها ایجاد جرقه باعث انفجار می‌شود از قلم‌هائی که در اثر ضربه تولید جرقه نمی‌کنند استفاده نمایید این نوع قلم‌ها معمولاً از آلیاژهای برنز بریلیم ساخته می‌شود.

کاربرد	نمونه کار	نوع قلم دستی
براده برداری از سطوح، قطع کردن، تمیز کردن قطعات ریخته گری و زنگ زده و محل های جوشکاری		قلم تخت 
قلم کاری مستقیم و منحنی در ورق ها		قلم لب گرد 
در آوردن شیارهای باریک در قطعات		قلم ناخنی 
در آوردن شیار داخل سطوح منحنی و شیارهای روغن یاتاقان ها		قلم شیار 
قطع کردن فاصله بین سوراخ ها		قلم میان بر 
قطع کردن لبه های اضافی و پراندن سر میخ پرچ ها		قلم لب پران 

۲) برشکاری بدون براده برداری:

در این روش برشکاری از انواع قیچی‌ها، گیوتین‌ها و یا پرس‌ها استفاده می‌شود. در برش ورق‌های فلزی از سه روش صاف و مستقیم، گرد بُری و مرکب استفاده می‌شود. هر یک از این روش‌ها را می‌توان برای بریدن یک یا تعدادی قطعه یکسان و مشابه به کار برد. برش‌های صاف و مستقیم را با استفاده از قیچی‌های اهرمی، قیچی‌های دارای تیغه مورب، قیچی‌های با تیغه مدور گردان و نیز قلم سنبه‌زنی و حذیده کاری انجام می‌دهند. با این روش می‌توان ورق فلز را در امتداد مستقیم و به شکل‌های چهار گوش مربع، مستطیل، متوازی الاضلاع، برش داد. در شکل (۲-۲۸) یک نمونه از قیچی‌های گیوتینی را مشاهده می‌کنید.

برش‌های منحنی و اصولاً گردبری‌ها به وسیله قیچی‌های با تیغه گردان و انواع ارتعاشی انجام می‌پذیرد اشکالی مانند صفحات بیضوی و مدور روش مرکب برای برش و تهیه قطعاتی از ورق که دارای اضلاع مستقیم و منحنی توأما می‌باشد به کار می‌رود در این روش بهترین و با صرفه‌ترین آن‌ها استفاده از دستگاه‌های منگنه‌زنی در صوتی که تولید انبوه باشد، می‌باشد. در شکل (۲-۲۹) یک نمونه از این دستگاه‌های پرس را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۲۸



شکل ۲-۲۹

قیچی کاری

قیچی کاری یکی از روش‌های برشکاری مکانیکی می‌باشد از قیچی‌ها برای برش انواع ورق‌ها، میله‌ها و شمش‌ها استفاده می‌شود. و در انواع دستی، اهرمی و قیچی‌های ماشینی طراحی و ساخته می‌شود. شکل (۲-۳۰) یک نمونه از قیچی دستی و اهرمی ساده را نشان می‌دهد.



اصول قیچی کاری

عمل برشکاری به وسیله قیچی در سه مرحله انجام می‌گیرد.


۱- نفوذ: در ابتدا لبه‌های تیغه‌های قیچی در کار نفوذ کرده و موجب فشردگی لایه‌های روی ورق‌ها از دو طرف می‌شود.



شکل ۲-۳۰

۲- برش: با افزایش نیرو تیغه‌ها عمل برش را آغاز می‌کنند. این عمل تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که قطعه در اثر افزایش نیرو و مقاومت خود را از دست داده و موجب شکست سطح باقی مانده از ورق می‌شود.


۳- شکست: با افزایش نیرو و نفوذ تیغه‌های قیچی در کار نیرو به حدی افزایش می‌یابد که دیگر قطعه تحمل آن را نداشته موجب شکست می‌گردد. (شکل ۲-۳۱)

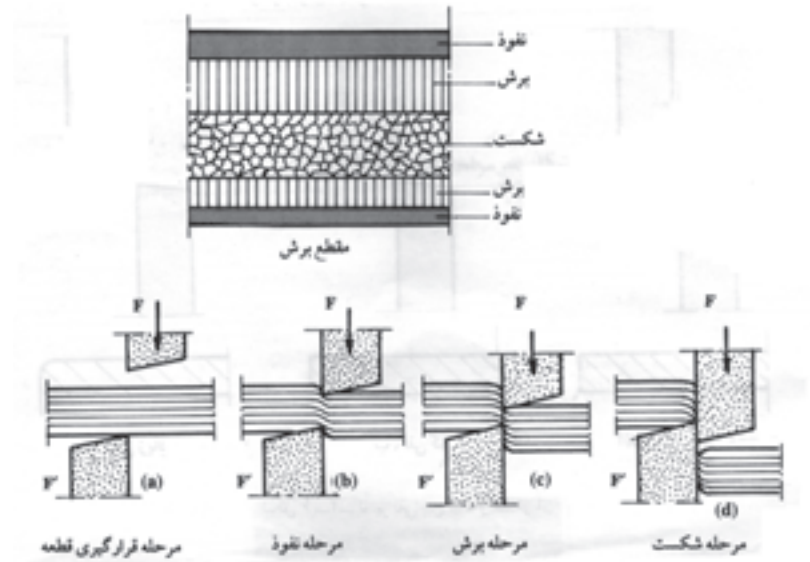

شکل ۲-۳۱ ضخامت مرحله برش بستگی به ضخامت و جنس ورق‌ها دارد

زوایای تیغه‌های قیچی


برای به دست آوردن یک سطح برش خوب و تمیز تیغه‌های قیچی می‌بایست دارای زوایای مناسب و خوبی باشند. (شکل ۲-۳۲)

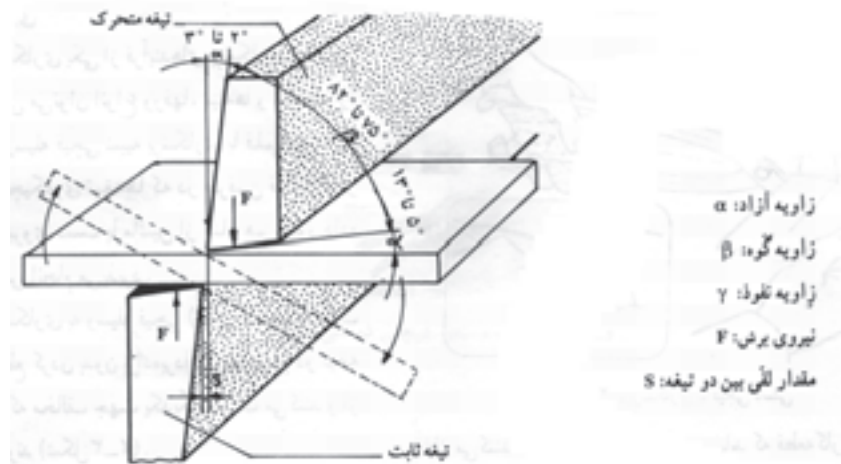

شکل ۲-۳۲ زوایای قیچی

لقی بین تیغه‌ها

علاوه بر زاویه برش در قیچی‌ها عامل مهم دیگر میزان لقی در قیچی‌ها می‌باشد. برای یک برش مناسب و کاهش نیروی برش و اصطکاک بین دو تیغه می‌بایست فاصله مناسبی بین دو تیغه در نظر گرفت در اصطلاح این فاصله را لقی می‌نامند. میزان لقی بستگی به عواملی مانند جنس و ضخامت قطعه کار دارد و معمولاً آن را در حدود ۰/۰۵ ضخامت قطعه کار در نظر می‌گیرند کم بودن میزان لقی موجب افزایش اصطکاک بین تیغه‌ها شده و ممکن است در اثر اعمال نیرو باعث شکست لبه برنده شود. از طرفی زیاد بودن لقی بین تیغه‌ها موجب برش ناصاف و ایجاد پلیسه در لبه‌های قطعه می‌شود. این امر در قطعات نازک باعث خم شدن و گیر کردن ورق بین دو تیغه می‌گردد. (شکل ۲-۳۳)

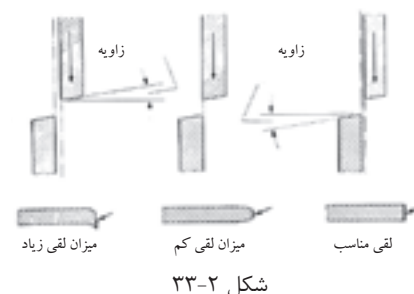

قیچی‌های دستی

قیچی‌های دستی برای بریدن ورق فلز و ایجاد و تعبیه حفره و سوراخ و برش دادن و ساخت قطعات با شکل‌های نامنظم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قیچی‌ها از نظر شکل و فرم در دو نوع لبه برش مستقیم و یا لبه برش مورب در طرح‌های راست بر و چپ بر طراحی و ساخته می‌شود. (شکل ۲-۳۴)



شکل ۲-۳۴

با توجه به وضعیت قرار گرفتن تیغه فوقانی نسبت به تیغه تحتانی راست بر و یا چپ بر بودن آن مشخص می‌شود. قیچی‌های دستی برای برش ورق‌های فولادی تا ضخامت ۰/۷ و برای فلزات غیر آهنی نرم تا ضخامت ۱/۵ میلی‌متر به کار برده می‌شود. این قیچی‌ها را در اندازه‌های ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۲۰ و ۴۰۰ میلی‌متر و پهنای (در حالت بسته بودن تیغه‌ها و دسته‌ها) به ترتیب ۴۰، ۵۰، ۵۵ میلی‌متر ساخته می‌شود. هر قیچی دستی از دو نیمه همسان تشکیل می‌شود که تیغه‌های آن به وسیله پیچ یا پرچ به دسته‌ها متصل شده‌اند. تیغه‌ها از جنس فولاد پر کربن ساخته شده و معمولاً به وسیله جوشکاری به دسته که از فولاد کم کربن می‌باشد، متصل می‌شود.







تیغه قیچی‌ها را به وسیله عملیات حرارتی آب داده و سخت می‌کنند. سپس تحت زاویه ۷۵، ۷۰ درجه نسبت به سطح برش سنگ می‌زنند. در حالت بسته بودن لبه‌ها

تیغه‌های قیچی باید رویهم قرار گیرند. و در مورد قیچی‌های دستی میزان رویهم افتادگی تیغه‌ها در نوک قیچی نباید از ۲ میلی‌متر بیش‌تر شود. معمولاً دو نیمه تشکیل دهنده قیچی به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل می‌شوند.

انواع قیچی‌های دستی

قیچی‌های دستی از نظر ساختمان و کار برد در انواع گوناگون می‌سازند. در جدول (۴-۲) انواع قیچی‌های دستی و کاربرد آن‌ها آورده شده است.

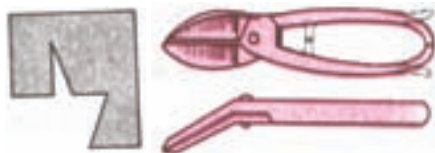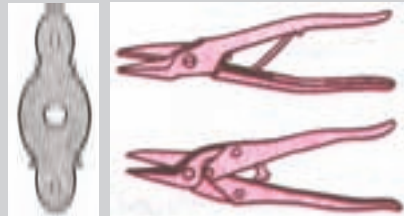جدول ۴-۲

نام قیچی	شکل	مورد استفاده
مستقیم		برای بُرش‌های مستقیم و قوس‌دار که طول کوتاهی دارند
طویل بُر		برای بُرش‌های مستقیم و طویل
زاویه بُر		برای ایجاد بُرش در محل‌های زاویه‌دار که با قیچی مستقیم بریده نمی‌شوند
فُرم بُر		برای بُرش‌های فُرم‌دار
سوراخ بُر		برای بُرش‌های داخلی مستقیم و فرم‌دار
لوله بُر		برای قطع کردن و ایجاد بُرش در لوله‌های نازک

قیچی های اهرمی

این نوع قیچی ها در انواع ساده اهرمی، اهرمی میز کاردار (وزنه ای) و اهرمی اونیورسال (مرکب) طراحی و ساخته می شود.


قیچی اهرمی ساده: این قیچی ها از یک تیغه ثابت و یک تیغه متحرک تشکیل شده است تیغه متحرک در بالا و تیغه ثابت در پایین قرار دارد از تیغه پایینی به عنوان تکیه گاه نیز استفاده می شود. تیغه متحرک که وظیفه برش را به عهده دارد توسط یک اهرم دوپل حرکت می نماید. طول تیغه های این قیچی ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلی متر طراحی و ساخته می شود. این نوع قیچی ورق ها تا ضخامت ۵ میلی متر مناسب می باشد. این قیچی ها معمولاً در روی میز کار و به وسیله پیچ و مهره نصب می شود. این قیچی ها برای بریدن ورق ها و تسمه های تخت مناسب بوده و هرگز نباید از آن ها برای برش مفتولها و شمش های فرم دار استفاده نمود. برای قطع نمودن مفتول با قطر کم در بدنه این قیچی ها سوراخ کوچکی در نظر گرفته شده است. برای نگه داشتن ورق در وضعیت تعادل ضامن نگهداری در بدنه قیچی طراحی شده است. (شکل ۲-۳۵)



شکل ۲-۳۵

قیچی اهرمی اونیورسال

این نوع قیچی ها علاوه بر برش ورق ها دارای قالب ها و تیغه های دیگری می باشند. که می توان از آن ها برای برش شمش ها و میله گرد ها و همچنین برشکاری فاق در نبشی ها به کاربرد. این قیچی ها برای برشکاری ورق های بیش تر از ۵ میلی متر نیز کاربرد دارد برای افزایش نیرو در این قیچی ها علاوه بر اهرم از چرخ دنده نیز استفاده می شود. (شکل ۲-۳۶)

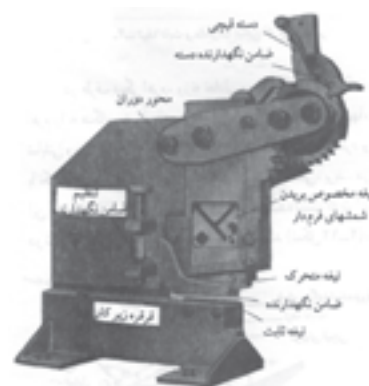

شکل ۲-۳۶

قیچی اهرمی میز کاردار (وزنه ای)

این نوع قیچی برای بریدن ورق فلزی به صفحات و نوارها در اندازه های مختلف به کار برده می شود. قیچی دارای تکیه گاه قابل تنظیم بوده و این امکان را می دهد تا صفحات و نوارهای فلزی را با عرض مساوی در هر مرحله از کار برش داد. این نوع قیچی ها برای برشکاری ورق ها با ضخامت ۱/۵ تا ۲/۵ میلی متر مناسب می باشند.




شکل ۳۷-۲ قیچی اهمی میز کاردار

این نوع قیچی‌ها دارای ساختمان ساده‌ای بوده ولی کار با آن‌ها نیاز به مهارت و دقت زیاد می‌باشد. کم دقتی در هنگام کار ممکن است به انگشتان دست برشکار آسیب برساند. بدنه این قیچی‌ها را معمولاً از چدن می‌سازند. تیغه تحتانی ثابت این قیچی‌ها که بر روی میز کار قیچی ثابت می‌شود و تیغه متحرک به صورت قوس دار بوده و قوس آن به شکلی می‌باشد که در تمام طول کار زاویه آن ثابت بماند. در انتهای تیغه متحرک آن وزنه خنثی کننده متصل شده است. (شکل ۳۷-۲)

محاسبه نیروی برش در قیچی‌های دستی واهرمی

با قیچی‌های دسنی ورق‌های فلزی تا ضخامت ۱/۵ میلی‌متر را می‌توان برید. به منظور تعیین نیروی برش در قیچی کاری قانون اهرم‌ها به کار می‌رود. در اهرم‌ها از شرایط تعادل استفاده می‌شود یعنی هر گاه مجموع گشتاورهای یک سوی اهرم تا تکیه‌گاه با گشتاورهای سوی دیگر تا تکیه‌گاه برابر باشد. اهرم به حالت تعادل در خواهد آمد، این اصل در شکل (۳۸-۲) نشان داده شده است.

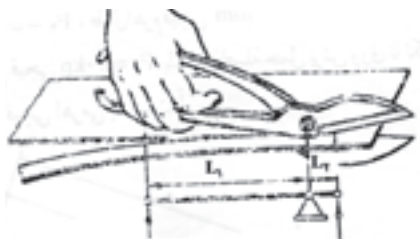

شکل ۳۸-۲

$$F_1 \times L_1 = F_2 \times L_2$$

$$F_1 = \text{نیروی محرکه}$$

$$F_2 = \text{نیروی مقاوم}$$


$$L_1 = \text{طول بازوی محرک}$$

$$L_2 = \text{طول بازوی مقاوم}$$

واحد F_1 و F_2 بر حسب NP یا N است

$$1NP = 9/80665N \text{ یا } 1NP = 10N$$

با توجه به اصل بالا می‌توان گفت هر چه طول دسته قیچی بیش تر باشد. نیروی کم‌تری برای برش ورق به کار می‌رود نیروی لازم توسط انگشتان دست به اهرم قیچی وارد می‌شود شکل (۳۹-۲) ودر مجموع برآیند آن‌ها (انگشتان واهرم قیچی) نیروی وارد به دسته قیچی محسوب می‌شود.

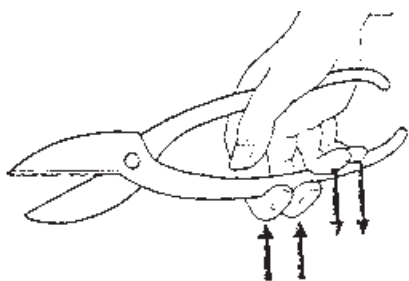


شکل ۳۹-۲

در دهانه قیچی نیز هر چه فاصله ورق تا تکیه گاه کم تر باشد. نیروی وارد بر ورق افزایش می یابد و عمل برش زودتر انجام می شود.

مثال:

در شکل (۲-۴۰) در صورتی که فاصله ورق تا تکیه گاه ۲۰ میلی متر باشد نیروی وارد بر آن (F_1) را حساب کنید.

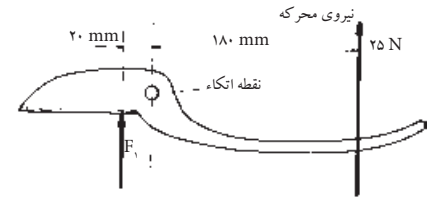

شکل ۲-۴۰

پاسخ:


$$F_1 \times L_1 = F_2 \times L_2$$

$$F_1 \times 20 = 25 \times 180$$

$$F_1 = \frac{25 \times 180}{20} = 225 \text{ N}$$

مثال:

در شکل (۲-۴۱) اگر فاصله ورق تا تکیه گاه ۶۰ میلی متر باشد. نیروی وارد بر آن (F_1) را حساب کنید.

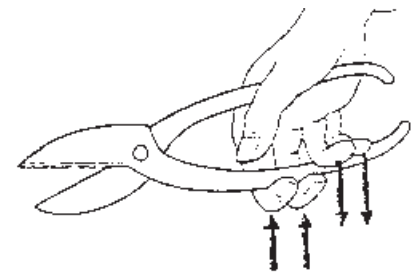

شکل ۲-۴۱

پاسخ:

$$F_1 \times L_1 = F_2 \times L_2$$


$$F_1 \times 60 = 25 \times 180$$

$$F_1 = \frac{25 \times 180}{60} = 75 \text{ N}$$

با توجه به دو مثال بالا نتیجه می گیریم: اگر با نیروی ثابتی اقدام به بریدن ورق کنیم هر چه فاصله آن تا تکیه گاه کم تر باشد. نیروی وارد افزایش می یابد و کار راحت تر انجام می شود ولی در عمل دیده شده است که اگر ورق خیلی به تکیه گاه نزدیک شود عمل برش انجام نمی شود و ورق به جلو رانده می شود.

تیغه های قیچی هنگامی که شروع به بریدن ورق می کنند دارای زاویه ای هستند که به آن زاویه برش قیچی می گویند و میزان آن در قیچی های دستی حدود ۱۵ درجه است.


(۲-۴۲)

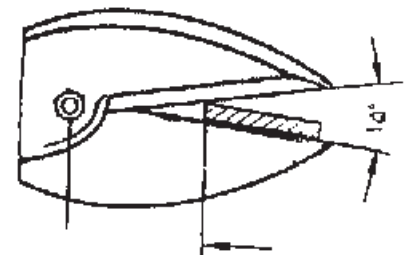

شکل ۲-۴۲

نیروی لازم برای برش در قیچی های اهرمی نیز از رابطه ذکر شده محاسبه می شود.
به مثال زیر توجه کنید.

مثال: در شکل (۴۳-۲) اگر مقاومت ورق $F_r = 500\text{N}$ طول اهرم قیچی $L_1 = 100\text{mm}$ و نیروی وارد بر اهرم قیچی $F_1 = 20\text{KP}$ باشد. فاصله تا تکیه گاه را در قیچی اهرمی به دست آورید.

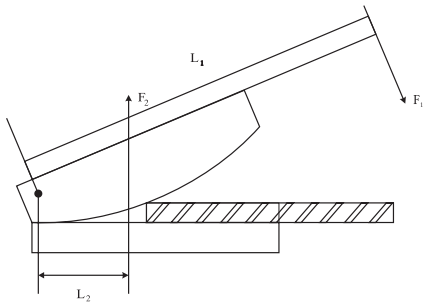

شکل ۴۳-۲

پاسخ:

$$F_1 \times 20 \times 10 = 200 \times N$$


$$F_1 \times L_1 = F_2 \times L_2$$

$$L_2 = \frac{F_1 \times L_1}{F_2}$$

$$L_2 = \frac{200 \times 100}{500} = 40\text{mm}$$

مثال:


در قیچی دو اهرمی مطابق شکل (۴۴-۲) نیروی وارد به ورق به هنگام برش چقدر است.

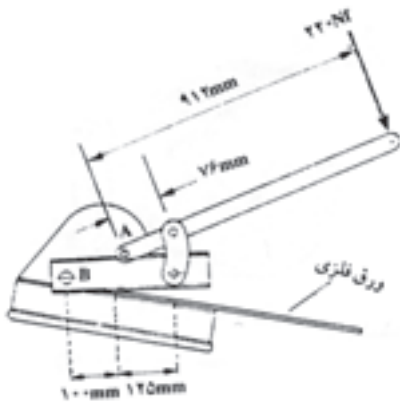

شکل ۴۴-۲

تمرین ۱:


در شکل (۴۵-۲) اگر مقاومت ورقی $F_r = 1800\text{N}$ باشد. مقدار نیروی لازم را برای بریدن ورقی با قیچی دستی به دست آورید.

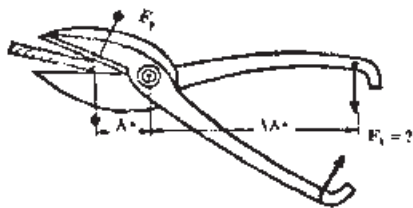

شکل ۴۵-۲

تمرین ۲:

در شکل (۴۶-۲) اگر $L_1 = 45\text{mm}$ و $F_1 = 150\text{KP}$ و $F_2 = 15\text{KP}$ باشد مقدار L_2 حساب کنید.

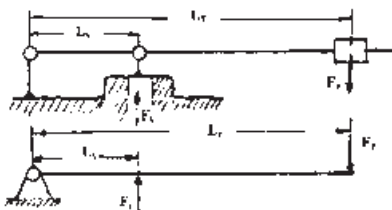


شکل ۴۶-۲

$$X \times L_1 = F_1 \times L_2$$

$$X = \frac{F_1 \times L_2}{L_1}$$

$$X = \frac{912 \times 220}{76} = 2640 \text{ N} \Rightarrow F_1 = 2640 \text{ N}$$

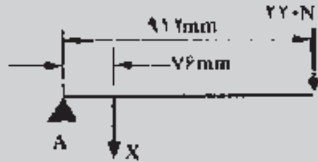


اکنون با توجه به مقدار گفته شده، فشار وارد به ورق را جهت برش به دست می آوریم.

$$L_1 \times y = L_2 \times X$$

$$y = \frac{L_2 \times X}{L_1}$$

فشار وارد به ورق هنگام برش:

$$y = \frac{225 \times 2640}{100} = 5940 \text{ N}$$

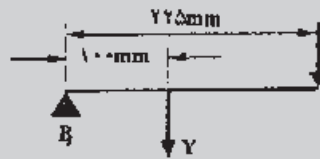

قیچی های برقی

این قیچی ها را می توان به قیچی های نیبلر، اونیورسال و گیتین ها تقسیم نمود.

قیچی های نیبلر

قیچی های نیبلر را در انواع دستی - رومیزی و ستونی طراحی و می سازند. این نوع قیچی ها که به قیچی های ارتعاشی نیز معروف می باشند. به وسیله انرژی الکتریکی ویا توسط هوای فشروده کار می کنند.

قیچی نیبلرهای دستی

از این قیچی‌ها به جای قیچی‌های دستی ورق بر استفاده می‌شود. و می‌توان اوراق فلزی را تا ضخامت ۱/۵ میلی‌متر را به صورت مستقیم و منحنی برشکاری نمود. نحوه عمل به این شکل می‌باشد که انرژی الکتریکی یا هوای فشرده باعث حرکت دورانی الکترو موتور شده و این حرکت دورانی به یک حرکت رفت و برگشت در تیغه بالائی قیچی تبدیل می‌شود و در حدود ۱۰۰۰ حرکت رفت و برگشت در دقیقه تولید شده که باعث برشکاری می‌شود، در این قیچی‌ها تیغه پایینی ثابت می‌باشد. (شکل ۲-۴۷)




شکل ۲-۴۷

قیچی‌های نیبلر رومیزی

این نوع قیچی‌ها برای برش قطعات ضخامت ۴/۵ - ۲ میلی‌متر به کار می‌رود و از آن بیش تر برای برش فرم‌های شعاعی استفاده می‌شود. با این قیچی‌ها می‌توان شعاع برش ۸۰ - ۱۵۰ میلی‌متر را انجام داد.

طرز کار این قیچی‌ها بدین ترتیب است که قیچی روی میز محکم شده و بر خلاف قیچی‌های نیبلر دستی تیغه‌های بالائی آن‌ها ثابت بوده و تیغه پایینی متحرک می‌باشد. در این قیچی‌ها حرکت الکترو موتور به وسیله یک بازوی خارج از مرکز به حرکت بیضوی تغییر یافته و باعث می‌شود تیغه پایینی به صورت رفت و برگشت با عبور از کنار تیغه بالائی عمل برش را انجام دهد. (شکل ۲-۴۸)

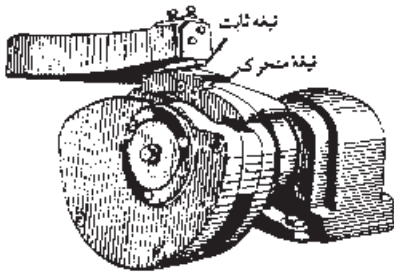

شکل ۲-۴۸

قیچی نیبلر ستونی

این نوع قیچی‌ها برای برش‌های مستقیم، منحنی و مدور در ورق‌های فلزی به کار می‌رود. این قیچی‌ها برای بریدن انحنای کوچک با شعاع ۱۵ میلی‌متر و نیز برشکاری مدور ورق‌ها با قطر حداکثر ۲۵۰۰ میلی‌متر قابل استفاده می‌باشد. از ویژگی‌های این نوع قیچی‌ها بریدن قطعات با شکل‌های مختلف در درون ورق‌های فلزی بدون ایجاد سوراخ اولیه برای شروع برشکاری می‌باشد.

برشکاری ورق توسط دو تیغه برش مسطح و کوتاه انجام می‌شود. به هنگام کار تیغه فوقانی به طور عمودی با حرکت ارتعاشی مانند یک اهر عمل کرده و ضربات وارده با سرعتی در حدود ۵۱۰ تا ۱۲۰۰ ضربه در دقیقه تا نزدیک تیغه تحتانی بر ورق فلز وارد شده و فلز را می‌برد.

پیش از شروع برشکاری باید فاصله تیغه‌های فوقانی و تحتانی را نسبت به ضخامت ورق مورد برش تنظیم نمود به طوری که فاصله تیغه برش فوقانی هنگامی که در بالاترین وضعیت نسبت به تیغه تحتانی قرار دارد می‌بایست معادل ۲۵ درصد ضخامت ورق فلز باشد.

لبه تیغه برش فوقانی را با زاویه ۷ درجه و لبه تیغه پایینی را با زاویه ۶ درجه سنگ زده و تیز می‌نمایند. (شکل ۲-۴۹)



شکل ۲-۴۹

قیچی برقی اونیورسال

با استفاده از این قیچی که با نیروی الکتریکی کار می‌کند می‌توان صفحات فلزی ضخیم میله گردهای فلزی و همه پروفیل‌های سنگین مانند نبشی، سپری، ناودانی، تیر آهن را برشکاری، فاقبری و یا سوراخ کاری نمود. (شکل ۲-۵۰)



شکل ۲-۵۰

مکانیزم و نیروی محرکه در قیچی‌های برقی اونیورسال

نیروی محرکه این قیچی‌ها الکترو موتور است که حرکت دورانی را با واسطه‌های مکانیکی به حرکت خطی (رفت و برگشت) تبدیل می‌کند و به ضربه زن انتقال می‌دهد.

سیستم‌های محرکه تعبیه شده در این قیچی‌ها متناسب با نوع عملی که انجام می‌شود متفاوت است.

به عنوان مثال در قسمت پانچ کاری که ضربه زن به سرعت بیش تری نیاز دارد از محرکه‌های میل لنگی، بادامکی یا خارج از مرکز استفاده شده است و در قسمت‌هایی که به نیرو و فشار زیادی برای برشکاری پروفیل‌ها و میله گردها نیاز است از سیستم‌های هیدرولیکی استفاده می‌شود.

اجزای قیچی های برقی انیورسال

اجزای ظاهری قیچی برقی انیورسال در شکل های (۲-۵۱) تا (۲-۶۰) نشان داده شده است.



شکل ۲-۵۲ کلید فرمان سیستم هیدرولیکی



شکل ۲-۵۱ نگهدارندهی سُمبه



شکل ۲-۵۴ راهنمای قسمت پانچ کاری (سُمبه زنی) با دقت زیاد



شکل ۲-۵۳ محل استقرار قطعه برای سوراخکاری



شکل ۲-۵۶ مکانیزم ضربه گیر سرعت های بالا با دقت زیاد



شکل ۲-۵۵ جعبه فرمان الکتریکی (راه اندازی و توقف قسمت های مختلف دستگاه با استفاده از پدال های مربوطه)



شکل ۲-۵۸ محل نصب تیغه های قیچی برای برش پروفیل های سنگین با مقاطع مختلف



شکل ۲-۵۷ کنترل فشار روغن هیدرولیک



شکل ۲-۶۰ دستگاه نگهدارنده صفحه‌های فلزی ضخیم (تسمه، ورق) و برش آن‌ها



شکل ۲-۵۹ قالب فابری

قیچی‌های گیوتین

این قیچی‌ها برای بریدن ورق‌های فلزی، باریکه و اشکال مستطیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اجزاء اصلی تشکیل دهنده این نوع قیچی‌ها شامل یک بدنه که مجهز به یک میز که بر روی این میز تیغه پایینی و دو کشویی که وظیفه هدایت تیغه بالایی را به عهده دارند قرار دارد. یک سری گیره‌ها و نگه‌دارنده‌ها نیز روی آن نصب گردیده است. نیروی محرکه توسط یک موتور الکتریکی که معمولاً بر روی یک تکیه‌گاه درستون سمت راست بدنه متصل شده است تأمین می‌گردد. تیغه پایینی همواره ثابت بوده و کشویی لغزنده که تیغه بالایی روی آن نصب شده است متحرک می‌باشد.

اجزای مهم قیچی‌های گیوتین

اجزای مهم تشکیل دهنده قیچی‌های گیوتین به قرار زیر می‌باشد.

- | | | |
|----------|--------------------|-----------------------|
| (۱) بدنه | (۲) موتور الکتریکی | (۳) نگهدارنده‌های ورق |
| (۴) کلاچ | (۵) تیغه‌های قیچی | |

۱. بدنه: بدنه اصلی ترین قسمت قیچی گیوتین می‌باشد که معمولاً از ورقه‌های فولادی و یا از قطعات ریخته‌گری ساخته می‌شود و قسمت‌های تشکیل دهنده دیگر روی آن نصب می‌گردد. (شکل ۲-۶۱)

۲. موتور الکتریکی: موتور الکتریکی وظیفه تأمین نیروی برش را به عهده دارد قدرت موتور گیوتین می‌بایست از ظرفیت آن بیش‌تر باشد. زیرا در کارهای مداوم و سرعت‌های بالا زمان کوتاهی برای ذخیره انرژی به وسیله چرخ طیار وجود دارد و این امر فشار زیادی را به موتور وارد می‌سازد.




شکل ۲-۶۱

۳. نگهدارنده‌های ورق: نگهدارنده‌های ورق وظیفه ثابت نگه داشتن ورق در هنگام برشکاری را بعهده دارند. برای دست یافتن به یک برش مطلوب می‌بایست ورق در هنگام برشکاری در سر جای خود ثابت نگه داشته شود با توجه به ضخامت ورق مورد برشکاری نیروی مورد نیاز جهت نگه داشتن آن متفاوت خواهد بود از طرفی در هنگام برخورد تیغه بالائی با ورق نیروی کشنده زیادی ایجاد می‌شود. واگر نیروی نگهدارنده‌های ورق به حدی نباشد که بتواند ورق را به بستر میز قیچی محکم نگه دارد ورق سر خورده و برش نامناسب ایجاد می‌شود. لذا وظیفه نگهدارنده‌های ورق ثابت نگه داشتن ورق در بستر میز قیچی می‌باشد. با توجه به ظرفیت قیچی از نگهدارنده‌های مکانیکی برای ظرفیت‌های پایین و یا از نگهدارنده‌های هیدرولیکی برای ظرفیت‌های بالاتر استفاده می‌شود. (شکل ۲-۶۲)



شکل ۲-۶۲

۴. کلاچ: کلاچ مکانیسمی است که ارتباط و قطع ارتباط حرکت دورانی به کار می‌رود. کلاچ در قیچی‌های گیوتین وظیفه ارتباط بین چرخ دنده و یا چرخ طیار با میل لنگ و در نتیجه به دوران در آوردن آن می‌باشد.
کلاچ‌ها به دو دسته (۱) کلاچ‌های مکانیکی (۲) کلاچ‌های دیسک اصطکاکی تقسیم می‌شود. (شکل ۲-۶۳)

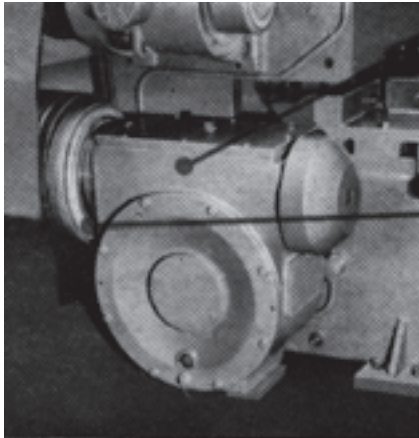

شکل ۲-۶۳

۵. تیغه قیچی‌های گیوتین: جنس تیغه‌های گیوتین را از فولادهای کرم‌دار می‌سازند. و به دلیل اعمال نیروی زیاد در هنگام برخورد لبه برنده با سطح برش تیغه‌های قیچی می‌بایست بدون کوچک‌ترین نقص مکانیک و متالورژیکی ساخته شود. تا بتواند این نیروی زیاد را تحمل نماید. عامل دیگر کندی تیغه‌ها می‌باشد که پس از مدتی کار کند می‌شود. و می‌بایست دوباره تیز گردد. در غیر این صورت کندی تیغه‌ها علاوه بر به وجود آوردن لبه‌های پریده شده پلیسه‌های زیادی به وجود می‌آورد. و همچنین موجب فرسایش زیاد راهنماهای ضربه زن می‌شود. تیغه‌های کند ممکن است به بدنه قیچی هم آسیب برسانند. عامل تعیین کننده دیگر زاویه بین دو تیغه می‌باشد که معمولاً بین ۶-۸ درجه شیب داشته و در نتیجه ورق فلزی از یک طرف به تدریج با سطح ورق برخورد داشته و عمل برش به تدریج انجام می‌شود. عامل تعیین کننده دیگر که در کیفیت برش تاثیر دارد فاصله بین تیغه‌ها می‌باشد که با توجه به ضخامت و جنس ورق فلزی تعیین

و تنظیم می گردد. در جدول (۲-۵) برای برخی از ورق های فلزی این فاصله آورده شده است.

جدول ۲-۵

فاصله تیغه ها برای برشکاری برنج، الومینیوم، مس	فاصله بین تیغه ها برای برشکاری فولاد کم کربن	ضخامت ورق به میلی متر
۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۸-۱۲
۰/۰۵	۰/۱۳	۱-۴/۷۵
۰/۲	۰/۴	۶-۱۲
۰	۱/۱	۱۸-۱۳

قیچی های گیوتین به دو دسته (۱) قیچی گیوتین های مکانیکی (۲) قیچی گیوتین های هیدرولیکی تقسیم می شود.

۱. قیچی های گیوتین مکانیکی

از گیوتین های مکانیکی برای برشکاری ورق های فلزی تا طول ۳ متر حداکثر ضخامت ۳۰ میلی متر مورد استفاده قرار می گیرد. این گیوتین ها با توجه به کاربرد در طول های ۱-۳ متر طراحی و ساخته می شود. (شکل ۲-۶۴)



شکل ۲-۶۴ قیچی گیوتین مکانیکی

مکانیسم انتقال قدرت در این قیچی ها شامل میل لنگ، محور خارج از مرکز، چرخ طیار و چرخ دنده می باشد. برای به حرکت در آوردن کشوئی قیچی از خواص میل لنگ و مکانیزم خارج از مرکز استفاده می شود. میزان خارج از محور دوران میل لنگ باعث حرکت دورانی میل لنگ به حرکت عمودی و در نتیجه پایین آمدن کشوئی قیچی شده و در محل بر خورد دو تیغه که بر روی میز قیچی می باشد. عمل برش را انجام داده و دو مرتبه به جای اول خود باز می گردد.

۲. قیچی گیوتین های هیدرولیکی


قیچی های هیدرولیکی بیش تر برای برشکاری ورق های ضخیم به کار می رود. از این قیچی ها برای برش ورق های نازک نیز استفاده می شود. اما بیش تر این کاربرد این قیچی ها در برشکاری ورق های ضخامت بالا می باشد. (شکل ۲-۶۵)



شکل ۲-۶۵ قیچی هیدرولیکی

مکانیزم حرکت تیغه‌های برش در قیچی گیوتین‌های هیدرولیکی

عمل برش با حرکت پیستونها که توسط محور خارج از مرکز عمل کرده و کشوئی تیغه را به سرعت و با حرکت یکنواخت پایین آورده و در لحظه برخورد با ورق مورد برشکاری پمپ هیدرولیکی فشار لازم جهت عمل برشکاری را ایجاد می‌کند. از طرفی نیروی لازم جهت نگهدارنده‌های ورق نیز توسط پمپ تأمین می‌گردد. فشار روغن به وسیله پمپ‌ها بتدریج افزایش یافته تا پمپ برای انجام برش در بهترین وضعیت قرار گیرد. در شکل (۶۶-۲) مدار هیدرولیک گیوتین‌های هیدرولیکی آورده شده است.

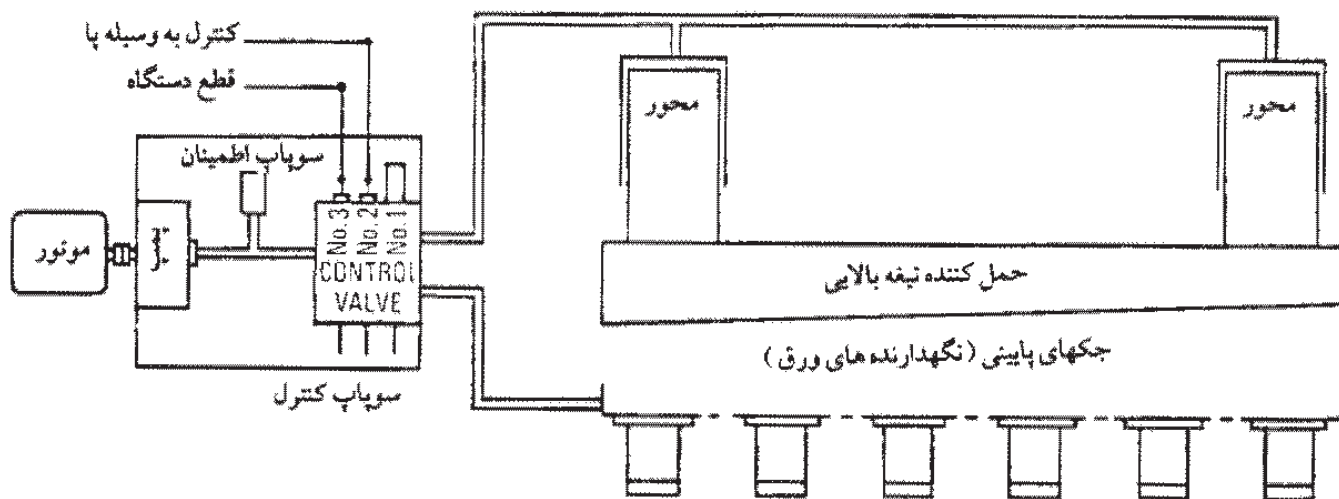


شکل ۶۶-۲

مهمترین اجزای تشکیل دهنده قیچی‌های گیوتین هیدرولیکی شامل الکترو موتور، پمپ هیدرولیک، سیستم هیدرولیکی و الکتریکی، سوپاپ کنترل، سوپاپ اطمینان، نگهدارنده ورق می‌باشد. برای آشنائی بیش‌تر به شرح وظایف هر می‌پردازیم:

پمپ، پمپ به منزله قلب دستگاه برش هیدرولیکی است که از چندین سیلندر پیستون مولد فشارهای مختلف و پمپ روغن تشکیل شده و به طور مستقیم با الکتروموتور در ارتباط است.

سوپاپ کنترل: نقش این دستگاه در قیچی‌های گیوتین هیدرولیکی کنترل و هدایت روغن در محورهای اصلی است. سوپاپ کنترل از سه قسمت پیستون بالانس شده تشکیل شده است. وقتی که پیستون میانی (شماره ۲) از طریق ارتباط مکانیکی با فشار دادن پدال بالا می‌آید و هنگامی که نگهدارنده‌ها ورق را محکم در جای خود کاملاً


مستقر می‌نمایند، پیستون (شماره ۱) بسته شده و روغن را به طرف محورهای اصلی هدایت می‌کند. همین امر موجب کشوئی تیغه به طرف پایین می‌شود. و عمل برش صورت می‌گیرد. پیستون شکاره ۳ وظیفه ایمنی را به عهده دارد. به طوری که در پایان هر ضربه، کشوئی تیغه آزاد می‌شود. و تمام روغن باقی مانده پمپ را به مخزن بر می‌گرداند و نیز از فشار زیاد به الکتروموتور جلوگیری می‌کند. این پیستون به وسیله یک رابط به کشوئی تیغه مربوط می‌شود. پس از رها شدن پدال گیوتین سوپاپ کنترل سیلندر گیوتین به وضعیت میانی خود بر می‌گردد. در این حالت روغن به مخزن برگشته و به گردش خود ادامه می‌دهد. سوپاپ اطمینان، وظیفه سوپاپ اطمینان در قیچی گیوتین هیدرولیکی حفظ سیستم‌های هیدرولیکی و ساختمان کشوئی تیغه در شرایط بحرانی یعنی در مواقعی که فشار روغن بیش از ظرفیت دستگاه باشد. (شکل ۲-۶۷)

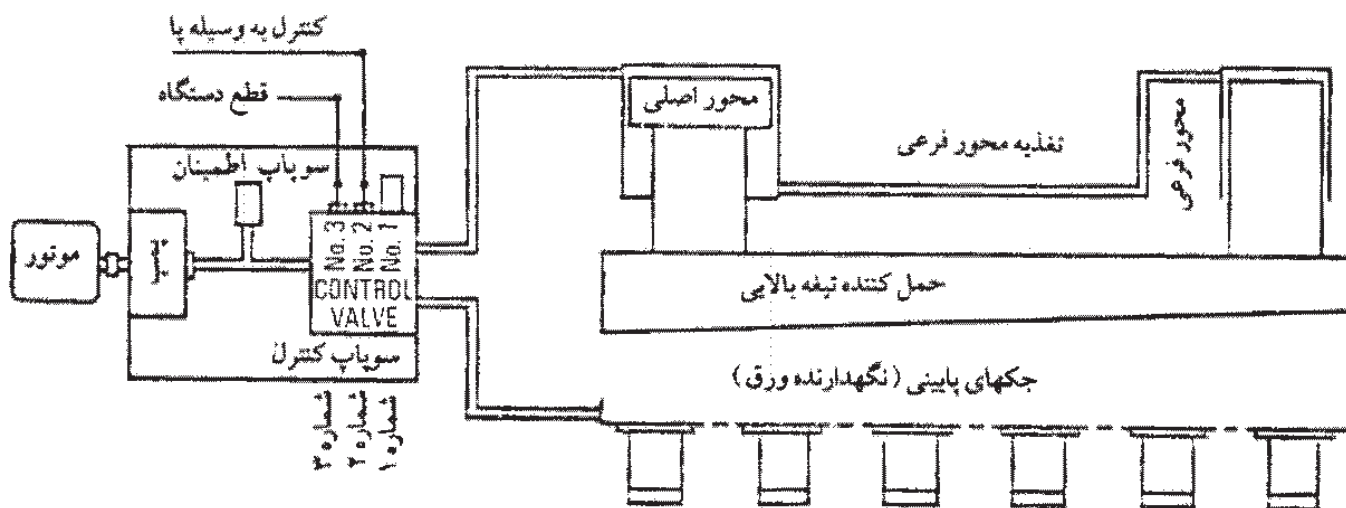

شکل ۲-۶۷

نگهدارنده‌های ورق در قیچی‌های گیوتین هیدرولیکی: نگهدارنده‌های ورق که به صورت جک نزدیک تیغه قرار گرفته‌اند هر یک به نوبه خود فشار یکنواختی را متناسب با ضخامت ورق یا ناهمواریهای آن تولید می‌کنند. هنگامی که پدال گیوتین رها می‌شود. نگهدارنده‌ها به سرعت وارد عمل می‌شوند و ورق را روی بستر گیوتین محکم نگه می‌دارند.

سپس عمل برش انجام می‌گیرد. چنانچه نگهدارنده‌ها به علتی ورق را محکم نگه ندارند کشوئی تیغه عمل نمی‌کند و عمل برش صورت نخواهد گرفت. پس از انجام

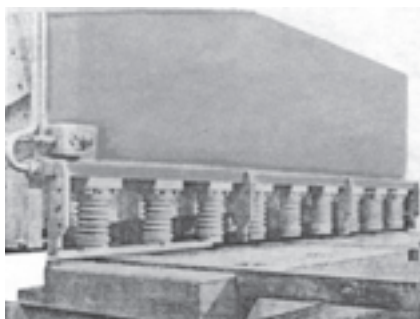

شکل ۶۸-۲

برش نگهدارنده‌های ورق به وسیله فنرهای قوی به حالت اولیه خود باز می‌گردانند.
(شکل ۶۸-۲)

قیچی‌های گرد بُر: از این نوع قیچی‌ها برای بریدن ورق‌های فلزی به صورت دایره تا شعاع ۵۰ میلی‌متر و با توجه به توان قیچی تا ضخامت ۶ میلی‌متر به کار برده می‌شود. این قیچی‌ها در انواع دستی و ماشینی طراحی و ساخته می‌شوند.

نیروی محرکه در قیچی‌های گردبر دستی: با به گردش در آوردن چرخ مدوری که روی دستگاه قرار دارد و انتقال آن توسط چرخ دنده‌های مکانیکی به تیغه‌های قیچی آن‌ها شروع به دوران در جهت خلاف یکدیگر کرده و باعث برشکاری می‌شوند. در نوع ماشینی این جریان الکتریسته می‌باشد که به جای چرخ مدور و وظیفه چرخش قطعات مکانیکی و انتقال آن‌ها به تیغه‌های مدور قیچی را انجام می‌دهد. (شکل ۶۹-۲)




شکل ۶۹-۲

اصول کار قیچی گرد بُر: اصول کار قیچی‌های گرد بُر به این شکل است که دو محوری که تیغه‌های قیچی به آن‌ها بسته شده است، با اعمال نیروی مخالف جهت یکدیگر می‌چرخند. چرخش تیغه‌ها در جهت مخالف موجب کشیدن ورق می‌شود و با تنظیم فاصله تیغه‌ها نسبت به ضخامت ورق در چند مرحله عمل برش به صورت دایره انجام می‌گیرد.


تیغه‌های قیچی گردبُر: ابزار برش قیچی‌های گردبُر را تیغه‌های گرد آن‌ها تشکیل می‌دهد. هر تیغه روی یک محور بسته شده که وضعیت قرار گرفتن آن‌ها بستگی به ضخامت ورق دارد. در ادامه چند نوع تیغه مورد استفاده در قیچی‌های گردبُر آورده شده است. تیغه‌های استوانه‌ای: این تیغه‌ها که قطر آن‌ها ۱۱۰-۵۰ میلی‌متر است روی قیچی‌های گردبُر که دارای محورهای موازی هستند نصب می‌شود. با این تیغه‌ها فولادهای کم کربن را تا ضخامت ۴ میلی‌متر را می‌توان برشکاری نمود. (شکل ۲-۷۰)

تیغه‌های مخروطی: این تیغه‌ها روی قیچی‌های گردبُری با محورهای مایل نصب می‌شود. این نوع قیچی‌های گرد بر ورق‌های فلزی را بدون تغییر فرم سطحی به صورت دایره می‌برد. با این تیغه‌ها فولادهای کم کربن تا ضخامت ۴ میلی‌متر می‌توان برشکاری می‌نماید. (شکل ۲-۷۱)


تیغه‌های مخصوص آجدار: این تیغه‌ها روی قیچی‌های گرد بر نصب می‌شود از این تیغه‌ها بیش‌تر برای سهولت در برشکاری و ایجاد اصطکاک بیش‌تر با ورق مورد برش استفاده کرد. تیغه زیرین را آجدار می‌سازند تا ضمن برش موجب حرکت ورق به سمت جلو شود. (شکل ۲-۷۲)

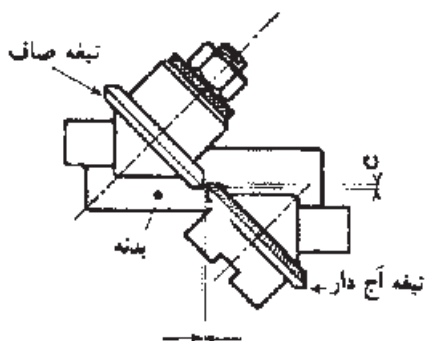

شکل ۲-۷۲ تیغه‌ی آجدار

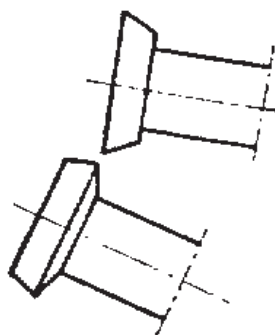

شکل ۲-۷۱ تیغه‌های مخروطی

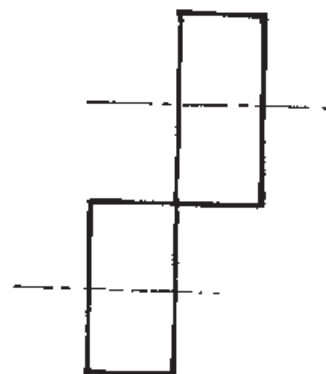

شکل ۲-۷۰ تیغه‌های استوانه‌ای

ارزشیابی فصل دوم

- ۱- روش‌های مختلف برشکاری را شرح دهید.
- ۲- انواع برشکاری مکانیکی را بنویسید.
- ۳- انواع روش‌های برشکاری با براده برداری را بنویسید.
- ۴- قلمکاری را تعریف کرده و انواع قلم را نام ببرید.
- ۵- انواع قیچی‌ها را نام ببرید.
- ۶- تاثیر میزان لقی در قیچی‌ها را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۷- انواع قیچی‌های برقی را نام ببرید.
- ۸- کاربرد قیچی‌های نیبلر را شرح دهید.
- ۹- کاربرد قیچی‌های گیوتین را شرح دهید.
- ۱۰- کاربرد قیچی اهرمی اونیورسال را شرح دهید.

فصل سوم

صافکاری در صنعت ورق کاری

هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- اصول صافکاری را شرح دهد.
- ۲- روش‌های مختلف صافکاری را بیان کند.
- ۳- صافکاری با دست را شرح دهد.
- ۴- صافکاری با ماشین‌های مختلف را توضیح دهد.



صافکاری

در صنعت گاه پیش می آید که در اثر موارد ناخواسته قطعات صنعتی از حالت اولیه خود خارج شده و دچار تغییر فرم شوند. به منظور باز گرداندن قطعات به حالت اولیه خود از فرآیند صافکاری استفاده می شود. صافکاری در صنعت می تواند بر روی:

- (۱) ورق های فلزی (۲) شمش ها و پروفیل ها (۳) لوله ها انجام شود.

اصول صافکاری

به طور کلی وقتی معایبی در ورق ایجاد می شود ساختمان مرتب و منظم درونی آن به هم می خورد و در نواحی مختلف آن تغییرات سطحی (برجستگی، فرورفتگی، پیچیدگی) به وجود می آید. برای از بین بردن معایب یاد شده نیاز به رعایت اصولی است. این اصول عبارتند از: بر طرف کردن بی نظمی ها و ناهماهنگی های روی سطوح با انجام توزیع کاملاً یکنواخت و هماهنگ مولکولی به کمک یکی از روش های زیر.

روش های مختلف صافکاری ورق های فلزی

برای برطرف کردن قسمت های تغییر فرم داده شده ورق های فلزی عمدتاً از روش های زیر استفاده می کنند.

۱. تقلیل دادن سطح گسترش یافته ورق به وسیله غلطک زدن، جمع کردن.

۲. کشیدن و طولیل نمودن قسمت کوتاه ورق به دو روش قابل اجرا می باشد.

الف) به وسیله عمل چکش کاری (صافکاری دستی)

ب) در اثر نیروی فشار متناسب با تغییر فرم (صافکاری با ماشین های نورد)

۳. قرار دادن ورق تحت تأثیر نیروی کشش و ایجاد نمودن یک انبساط دائم در قسمت کوتاه ورق (صافکاری با ماشین کشش)

صافکاری به وسیله ابزار دستی

برای صافکاری با دست علاوه بر ابزارهای خاص تجربه و مهارت فرد صافکار نیز شرط لازم و اساسی می باشد.

در این روش صافکاری ابزارهای مختلفی به کار گرفته می شوند که عمده ترین آنها شامل صفحه صافی، سندانهای مختلف صافکاری، چکش صافکاری، چکش چوبی، قالب تنه و مشتی می باشد.


نحوه صافکاری ورق

برای انجام عمل صافکاری با دست لازم است ابتدا محل یا محل های تغییر فرم داده شده را مشخص نموده و سپس به وسیله وسایل مورد نیاز اقدام به عمل صافکاری نمود. از این روش صافکاری در مواقعی که کار محدود باشد استفاده شده و برای ورقها با طول زیاد کاربرد ندارد و بیش تر برای تعمیرات به خصوص برای صافکاری بدنه اتومبیل به کار برده می شود.


نمونه های تمرینی از صافکاری دستی ورق های فلزی

صافکاری ورق کوژدار، با فرض این که قسمت تغییر فرم داده شده به صورت یک برآمدگی در وسط ورق قرار گرفته باشد. این که ورق مورد نظر به صورت دایره باشد. برای برطرف کردن قسمت برآمده می بایست چکش کاری را از حد فاصل قسمت برآمده ناحیه صاف ورق شروع شده و به لبه های ورق ختم می گردد. ضربات چکش خیلی نزدیک به هم و روی شعاع های فرضی بر روی کار وارد می شود. ضربات از سنگین شروع و به سمت لبه کار به مرور سبک تر می شود. (شکل ۳-۱) پس از پایان مرحله اول برآمدگی کمی کوچک تر می شود حال می بایست مرحله دوم را مانند مرحله اول شروع نمود. برای این منظور ضربات چکش را مانند مرحله اول به صورت


شعاع‌های جدید و بین شعاع‌های مرحله اول انجام می‌دهیم. (شکل ۲-۳) پس از پایان مرحله دوم بر آمدگی کوچک‌تر شده و می‌بایست مرحله سوم و مراحل بعدی را نیز به همین شکل انجام می‌دهیم. (شکل ۳-۳)

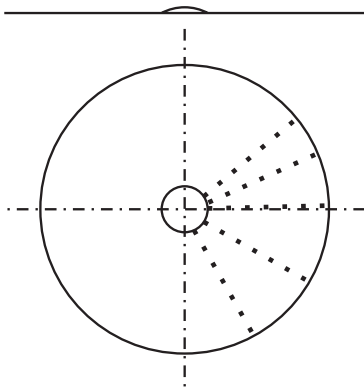

شکل ۳-۳

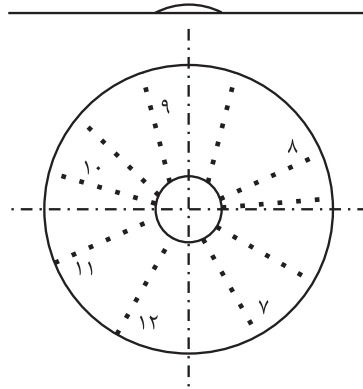


شکل ۲-۳

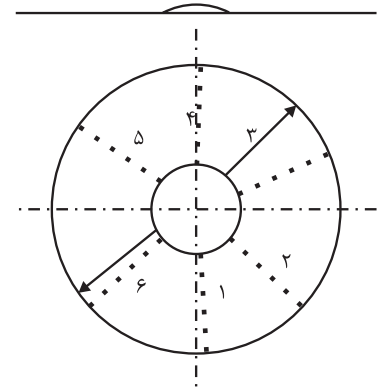


شکل ۱-۳

صافکاری ورق تابیده

برای صافکاری ورق‌های تابیده شده عمل چکش کاری از لبه‌های ورق شروع و به سمت وسط ورق ختم می‌شود. برای جلوگیری از ازدیاد طول بیش از حد در وسط ورق می‌بایست ضربات چکش را در لبه‌های ورق سنگین و با پیش روی به سمت وسط ورق از شدت ضربات کاسته و ضربات سبک‌تری وارد نمود. در این روش صافکاری نیز مانند روش قبلی ضربات به صورت شعاعی وارد شده و در مراحل مختلف انجام می‌شود. (شکل‌های ۳-۴ و ۳-۵)

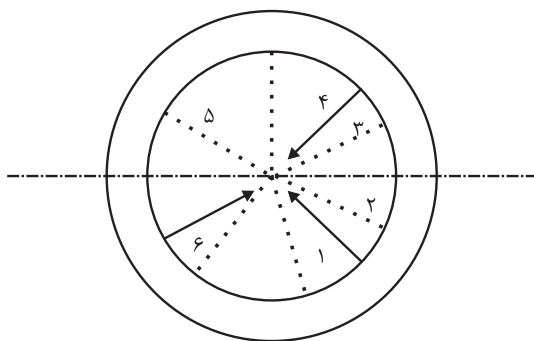


شکل ۵-۳

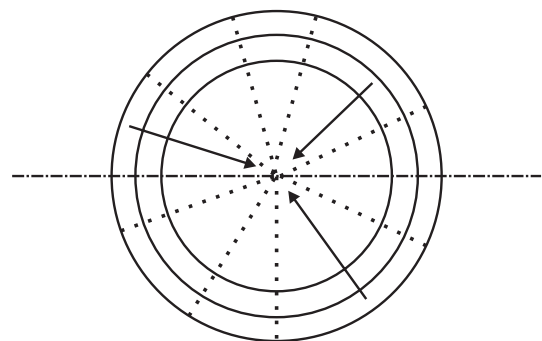

شکل ۴-۳

صافکاری ورق‌های که بر آمدگی در گوشه آن‌ها باشد

برای بر طرف نمودن این برآمدگی‌ها می‌بایست عملیات چکش کاری را از اطراف ناحیه تغییر فرم داده شده شروع و به لبه ورق ختم نمود. (شکل ۳-۶)

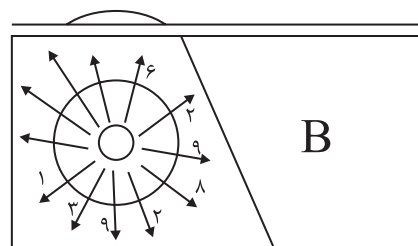


شکل ۳-۶

صافکاری ورق‌های که دچار تغییر فرم‌های گوناگون شده‌اند


در صنعت به ندرت پیش می‌آید که تغییر فرم پیش آمده به صورت ساده باشد و گاهی پیش می‌آید که قسمتی از ورق دچار فرو رفتگی شده و قسمت دیگر موجب پیچیدگی شود. برای صافکاری این ورق‌ها می‌بایست مانند حالت‌های ذکر شده قبلی اقدام نموده و قسمت‌های که لازم است ضربات از داخل به خارج و یا بالعکس از خارج به داخل نیاز باشد به صورت تفکیکی انجام می‌شود.

روش صافکاری به وسیله حرارت

در این روش صافکاری محل مورد نظر را که باد کرده است را مشخص می‌کنند. نقطه وسط محل باد کرده را با استفاده از مشعل جوش کاری اکسی گاز گرم نموده و با استفاده از ابزارهای دستی مانند چکش و یا قالب تنه به آن ضربه می‌زنند. این عمل را در چند نقطه از محل باد کرده ورق ادامه می‌دهند تا سطح قطعه کاملاً صاف شود. باید دقت شود که محل‌های مورد نظر بیش از حد لازم حرارت داده نشود. زیرا این امر موجب آسیب رسانی به نقاط دیگر می‌شود و ممکن است باعث فرورفته گیهای نقاط دیگر شود. برای جلوگیری از این مسئله لازم است حرارت اعمالی را کنترل نموده و برای جلوگیری از انتقال حرارت به نقاط دیگر استفاده از پارچه های خیس و قرار دادن آن در مجاورت محل‌های اعمال حرارت می‌توان از این مسئله جلوگیری کند. (شکل‌های ۳-۷ و ۳-۸)

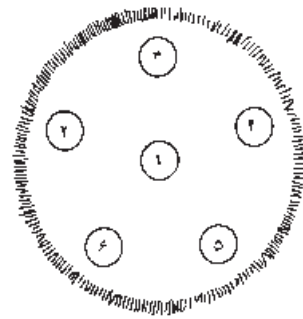

شکل ۳-۷

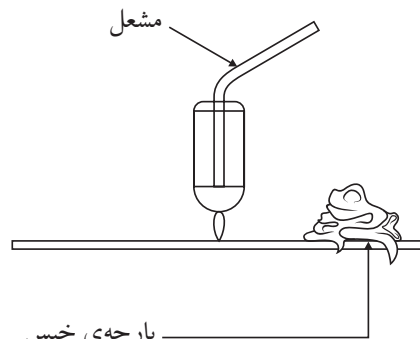

شکل ۳-۸

صافکاری به وسیله ماشین‌های صافکاری (پتک‌های بادی)

یکی از ماشین‌های ساده صافکاری چکش‌های پنوماتیکی است که نیروی محرکه آن‌ها هوای فشرده است از این ماشین‌ها معمولاً بیش تر برای صافکاری سطوح ورق‌های

فلزی تغییر شکل یافته در کارگاه‌های صنایع فلزی و کارخانه‌های اتاق‌سازی اتومبیل استفاده می‌شود.

روش صافکاری با چکش‌های پنوماتیکی

برای صافکاری قطعات ساخته شده یا بر طرف کردن تغییر شکل‌های فیزیکی ورق‌های فلزی از این ماشین استفاده می‌شود. به این ترتیب که با قرار دادن قطعه بین سندان و چکش ماشین و وارد شدن ضربه‌های پی‌درپی و جابه‌جایی یکنواخت و مدام تغییر شکل‌های موجود روی سطوح (ناصافی، ناهمواری‌های لبه ورق، فرورفتگی، برآمدگی و غیره) بر طرف می‌شود. برای این که هنگام صافکاری سطح قطعات کاملاً صاف باقی بماند باید به چند نکته توجه کرد. در هنگام آغاز و پایان صافکاری باید سعی کنیم که ضربات چکش روی لبه کار وارد نشود باید بدون متوقف ساختن چکش ورق را به طور سریع زیر ماشین برد یا از زیر آن خارج کرد.


سطوح تماس سندان و چکش ماشین باید همیشه و بویژه هنگام صافکاری ورق‌های غیر آهنی کاملاً صیقلی و پرداخت شده باشد.

هنگام صافکاری ورق‌های آلومینومی چربه کاری کردن سندان ضروری است در غیر این صورت وجود نا صافی سطح سندان در سطح ورق ایجاد خش می‌کند.

نحوه عمل پتک‌های بادی

این پتک‌ها با هوای فشرده کار می‌کند شکل (۳-۹) توسط یک موتور الکتریکی ۵ به حرکت در می‌آید. چرخ لنگ ۴ حامل میله اتصال ۳ در ارتباط با پیستون ۲ می‌باشد پیستون و سر چکش (ضربه زن ۶) در درون سیلندر ۷ جابه‌جا می‌شود به محض بالا رفتن ضربه زن و در نتیجه مکیده شدن هوا از طریق سوپاپ (دریچه) به داخل سیلندر می‌شود و به محض این که پیستون ۲ شروع به پایین رفتن می‌کند هوای داخل سیلندر به ضربه زن ۶ به طرف پایین فشار می‌آورد. و ضربه زن بنوبه خود به هوای زیر خود فشار آورده و آن را از طریق سوپاپ (دریچه ۸) خارج می‌کند چنانچه این دریچه (سوپاپ ۸) بسته باشد هوای زیر ضربه زن ۶ فشرده شده و ضربه زن را درون سیلندر در ارتفاع

معینی نگه می دارد از این وسیله برای تنظیم نیرو و شدت ضربه ها به هنگام صافکاری استفاده می شود. سطح و رویه های در تماس با کار و سندان بالایی ۹ و سندان زیری ۱۰ که بر روی جایگاه ۱۱ استوار و محکم شده باید همواره تمیز و پرداخت شده باشد. (شکل ۳-۹)

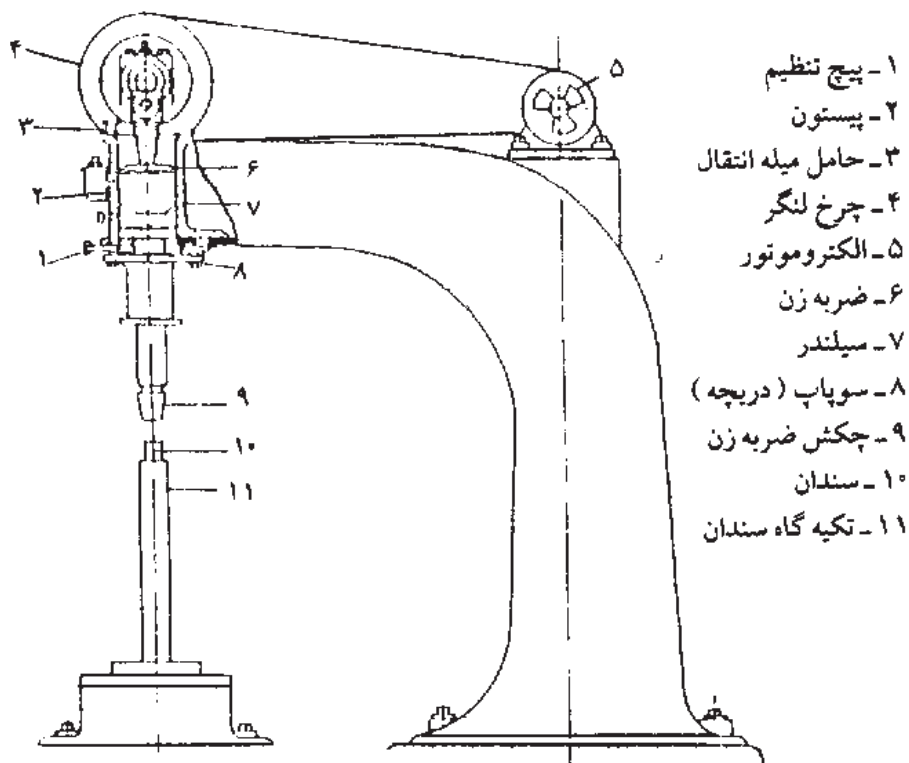

شکل ۳-۹

برای جلوگیری از ضایع شدن ورق فلز سندانها باید دقیقاً به موازات هم باشند با چرخاندن اهرم تنظیم به طرف پایین ضربات چکش محکم تر و با گرداندن آن به طرف بالا ضربات با شدت کم تری به سطح ورق وارد می شود.

در هنگام عمل صاف و هموار کردن صفحات فلزی را بر روی سندان زیری باید در وضعیت افقی قرار داده و با هر دو دست (شکل ۳-۱۰) به شکلی آن را گرفته و جابه جا می کنیم که نقاط ناهموار آن در معرض ضربات چکش قرار گیرند. تا صاف و هموار گردند. شدت ضربات در نقاط ضخیم تر ورق سخت تر و در نقاط نازک تر و یا اطراف محل بر آمدگی یا فرورفتگی باید نرم تر تنظیم گردد.




شکل ۳-۱۰

صافکاری به وسیله ماشین‌های نورد

ماشین‌هایی که برای صافکاری ورق‌های فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد به ماشین با نوردهای سخت و ماشین با نوردهای انعطاف‌پذیر تقسیم می‌شوند.

ماشین با نوردهای سخت

این ماشین‌ها دارای دو ردیف غلتک از فولاد سخت به قطرهای مختلف از ۷۵ تا ۱۸۰ میلی‌متر برای ورق‌های فلزی به ضخامت‌های ۲ تا ۱۲ میلی‌متر ساخته شده‌اند که به طور یک‌درمیان روی هم قرار گرفته‌اند. (شکل ۱۱-۳)

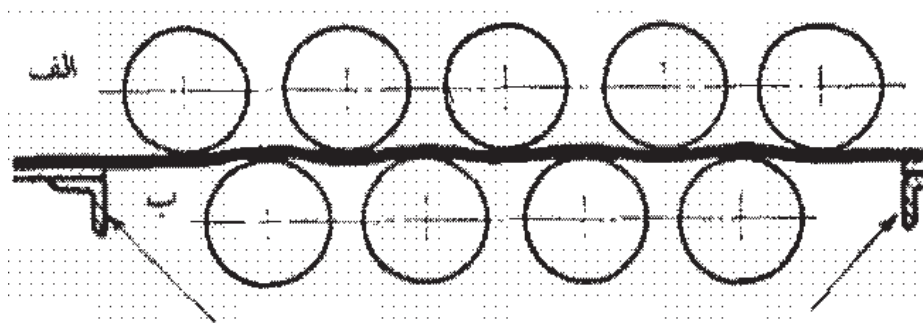

شکل ۱۱-۳

در بعضی از این ماشین‌ها حایل‌های از فولاد سخت روی نوردها مستقر شده که وظیفه آن‌ها نگهداری و حمایت نوردهای پایینی و بالایی در برابر خمیدگی‌های است که بر اثر مقاومت ورق‌ها ایجاد می‌شود. در دو طرف ماشین دو میز فلزی برای قرار گرفتن ورق قبل و بعد از عمل صافکاری وجود دارد.


عملیات صافکاری به وسیله ماشین با نوردهای سخت

ابتدا ورق‌ها از نوردها عبور داده می‌شوند و با ایجاد موج‌های یکنواخت به نسبت قابل توجهی از نا منظمی‌های آن‌ها کاسته می‌شود. برای این که قسمت‌های کوتاه و طویل ورق به طور یکنواخت در معرض نیروی وارده غلطک‌ها واقع شود و عمل مزبور آسان‌تر صورت پذیرد در نواحی کوتاه ورق نوارهای از ورق به ضخامت $0/8$ تا ۲ میلی‌متر و به طول و عرض متناسب با قسمت‌های کوتاه ورق قرار می‌دهند تا فشار نوردها مؤثر واقع شود و ازدیاد سطح در محل لازم ایجاد شود.

لازم به یادآوری است که در این روش صافکاری هم لازم است مانند صافکاری با دست ورق پس از هر مرتبه از زیر نوردها باید پشت و رو گردد.

ماشین با نوردهای انعطاف پذیر

تعداد نوردهای این ماشین زیاد است (۲۳ عدد) و جنس آن‌ها از فولاد با حد ارتجاعی بالا است. بر روی نوردهای بالایی و پایینی نیز تعدادی غلطک‌های کوچک قرار گرفته‌اند که وظیفه آن‌ها حمایت و پشتیبانی از نوردهای اصلی است و به غلطک‌های حمایت کننده موسوم می‌باشند. در ردیف بالایی حمایت کننده‌های نیز وجود دارند که روی قیده‌های عرضی ماشین نصب شده‌اند و ثابت هستند و هنگام صافکاری نوردهای بالایی را حمایت می‌کنند. حمایت کننده‌های پایینی می‌توانند هر یک به طور جداگانه و مستقل عمل کنند و در هر قسمت از طول نوردها بالا و پایین روند و فشار لازم را اعمال کنند. مجموعه نوردهای ردیف بالایی می‌تواند برای موجدار کردن ورق بالا و پایین رود و در بعضی از ماشین‌ها این مجموعه ممکن است به سمت راست یا چپ متمایل گردد. (شکل ۳-۱۲)

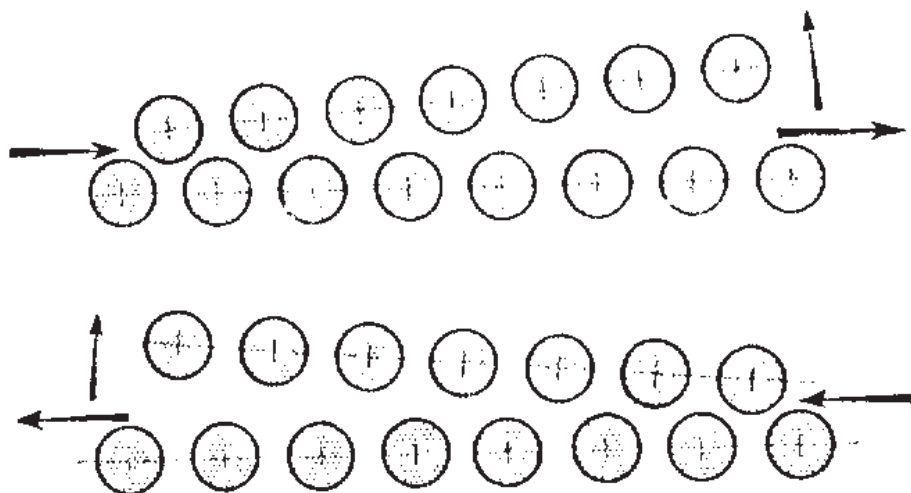

شکل ۳-۱۲

در ماشین‌های بزرگ با نوردهای انعطاف پذیر ارتفاع حمایت کننده‌های تحتانی که می‌تواند به صورت مستقل عمل نماید تنظیم شدنی است لذا می‌تواند تغییر شکل‌های لازم را در نوردها ایجاد نمایند. و در نتیجه میزان ازدیاد سطح را در وسط یا لبه‌های ورق افزایش یا کاهش دهند.

صافکاری به وسیله ماشین‌های کششی

یکی دیگر از فرآیندهای صافکاری ورق‌های فلزی کشیدن ورق به وسیله ماشین‌های کششی است. از این ماشین‌ها غالباً در کارخانه‌های فولاد سازی به منظور صاف و مسطح کردن ورق‌های فلزی استفاده می‌کنند. صافکاری با این شیوه یکی از بهترین روش‌ها است ولی به دلیل آن که به نیروی زیادی نیاز دارد بایستی از دستگاه‌های خیلی بزرگ و قوی استفاده شود.

اصول و روش صافکاری به وسیله ماشین‌های کششی

صافکاری با این روش در دو مرحله انجام می‌شود:

مرحله اول: کشیدن ورق با سرعت زیاد و نیروی کم به منظور از بین بردن تغییر شکل موقت یا ارتجاعی آن (قرار گرفتن ورق به وضع افقی و مسطح).

مرحله دوم: کشیدن با نیروی زیاد و سرعت کم برای بزرگ یا طولیل شدن نواحی کوتاه ورق به طور پیوسته.

دو فک ماشین می‌توانند روی دو پایه ریل مانند چدنی یا فولادی جا به جا گردند. یکی از فک‌ها به وسیله یک موتور الکتریکی یا یک سیلندر پنوماتیکی یا هیدرولیکی حرکت می‌کند. تنظیم فاصله دو فک در طول ورق با یک جا به جایی سریع صورت می‌گیرد. هنگامی که ورق به طور محکم گرفته شد نیروی کشش به وسیله یک پمپ روغن دو طبقه که (حداکثر فشار آن ۱۴/۷) است بر روی فک متحرک منتقل می‌شود. در این مرحله پمپ روغن به طور اتوماتیک روی فشار زیاد قرار می‌گیرد و با سرعت کم ورق را می‌کشد. نیروی که برای کشیدن و مسطح کردن ورق صرف می‌شود به وسیله نیرو سنج مخصوص (بر حسب تن) و مقدار درصد کشش ورق توسط خط کش مدرجی که روی ماشین نصب شده است مشخص می‌گردد.

ارزشیابی فصل سوم

- ۱- اصول صافکاری را شرح دهید.
- ۲- روش‌های مختلف صافکاری را نام ببرید.
- ۳- نحوه صافکاری دستی را شرح دهید.
- ۴- نحوه صافکاری با ماشین‌های (چکش) پنوماتیکی را شرح دهید.
- ۵- صافکاری با استفاده از حرارت را شرح دهید.

فصل چهارم

خم کاری در صنعت ورق کاری


هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- قابلیت خم‌کاری ورق‌های فلزی را شرح دهد.
- ۲- اصول خم‌کاری را شرح دهد.
- ۳- انواع ماشین‌های خم‌کن را شرح دهد.
- ۴- فاز خنثی را توضیح داده و محل قرار گرفتن آن را بیان کند.
- ۵- محاسبه طول گسترده قطعات خم‌کاری شده را انجام دهد.

خم کاری

در صنعت ورق کاری برای تغییر فرم در قطعات از فرآیند خم کاری استفاده می شود. خم کردن عملی است که در آن قسمتی از مواد را با حفظ سطح مقطع شان تا حدود امکان با رساندن حرارت و بدون آن از مسیر اصلی خارج کرده و به مسیر دلخواهی آورد. (شکل ۱-۴)

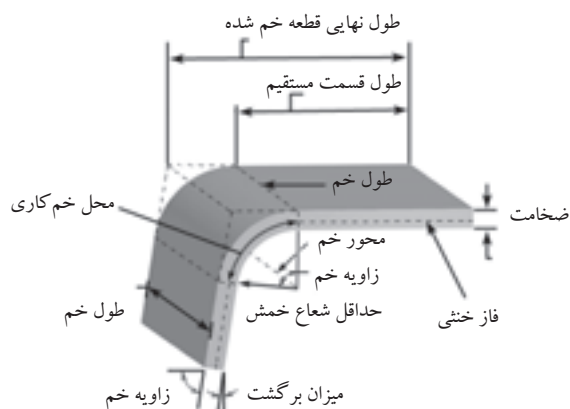


شکل ۱-۴

قابلیت خم کاری

قابلیت خم کاری ورق های فولادی متغیر است و به درصد کربن آن ها بستگی دارد. با افزایش مقدار کربن قابلیت خم کاری کاهش می یابد. ورق های فلزی که درصد کربن آن ها $1/2$ است قابلیت خم کاری در حالت سرد را دارند و چنانچه درصد کربن از مقدار ذکر شده بیش تر شود خم کاری به روش گرم انجام می گیرد. ورق های غیر آهنی را معمولاً در حالت سرد خم کاری میکنند ولی بعضی از آن ها را به دلیل نداشتن قابلیت انعطاف لازم بایستی ابتدا گرم و سپس خم کاری کنند. ورق های روی و آلیاژهای آلومینیوم را می توان به عنوان مثال نام برد.

تئوری خم کاری

اصطلاح خم کاری و پارامترهای آن را می توان در شکل مشاهده کرد در خم کاری یک ورق رشته های بیرونی قطعه (سطح بالای ورق) تحت کشش ورشته های درونی قطعه (سطح پایینی ورق) تحت فشار قرار می گیرد. مطابق تئوری خم کاری اگر از تغییر در ضخامت منطقه خم صرف نظر شود محور خنثی در رشته مرکزی باقی می ماند که تغییری در آن به وجود نمی آید. به همین دلیل این رشته را فاز خنثی می نامند. (شکل ۴-۲)

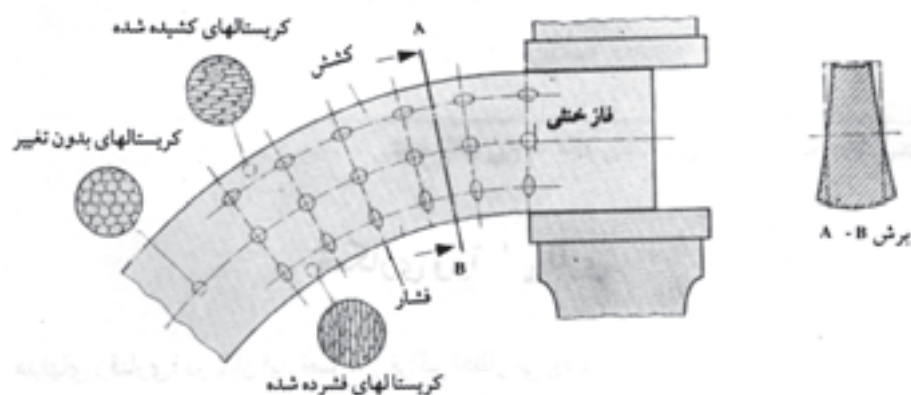

شکل ۴-۲

با توجه به مطالب گفته شده لازم است با در نظر داشتن فرم، سطح مقطع قطعه کار در محاسبات خم کاری مواد اولیه ابتدا فاز خنثی را تشخیص داد و سپس طول آن را محاسبه کرد مقدار تغییر فرم مقطع در محل خم کاری به جنس کار، شعاع و زاویه خمش و فاصله لایه خارجی تا فاز خنثی بستگی دارد تغییر فرم زیاد در قطعات ممکن است که قابلیت خم کاری آن ها کم است مشکل به وجود آورده و باعث ترک در محل خم کاری گردد.


برای جلوگیری از این مسئله در محل خم کاری شعاع خمش را متناسب انتخاب نمود برای این منظور در نظر گرفتن حداقل شعاع خمش لازم می باشد. حداقل شعاع خمش به عواملی مانند قابلیت انعطاف پذیری ورق، زاویه خمش، ضخامت و فرم سطح مقطع کار و جهت الیاف ورق بستگی دارد.

حداقل شعاع خمش با ضخامت ورق $2t$ یعنی دو برابر ضخامت حداقل شعاع خمش برای جنس های مختلف بر حسب تجربه به دست می آید. در جدول (۴-۱) حداقل شعاع خمش برای برخی مواد آورده شده است.

ردیف	ماده ورق	حداقل شعاع خمش برای ماده نرم	حداقل شعاع خمش برای ماده سخت
۱	آلیاژ آلومینیوم	۰	۶T
۲	فولاد کم کربن	۰/۵ T	۴T
۳	تیتانیوم	۰/۷ T	۳T
۴	آلیاژ تیتانیوم	۲/۶ T	۴T

برگشت فنری

به دلیل خاصیت ارتجاعی در فلزات پس از خم کاری قطعات مقداری برگشت داشته و کم تر از زاویه خمش مورد نظر می باشد. این خاصیت را برگشت فنری می گویند. این مسئله نه تنها در ورق های فلزی بلکه در شمش ها و میله ها و سیم ها با سطح مقطع های مختلف پیش می آید. (شکل ۳-۴)

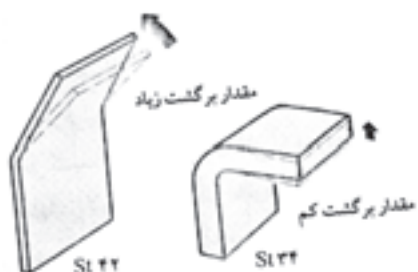


شکل ۳-۴

انواع خم کاری

انواع خم کاری های مورد استفاده در ورق کاری را می توان به سه دسته اصلی تقسیم نمود:


۱. خم کاری مستقیم: یک روش اصلی برای تغییر شکل ورق های فلزی می باشد.

(شکل ۴-۴)

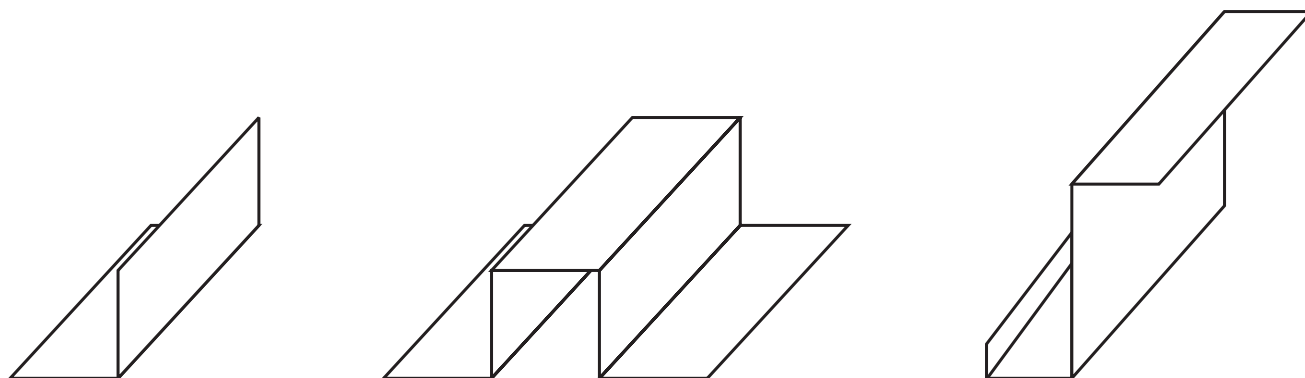


شکل ۴-۴

۲. خم کاری فانج: یک روش اصلی برای تغییر شکل ورق‌های فلزی می‌باشد. (شکل ۴-۵)

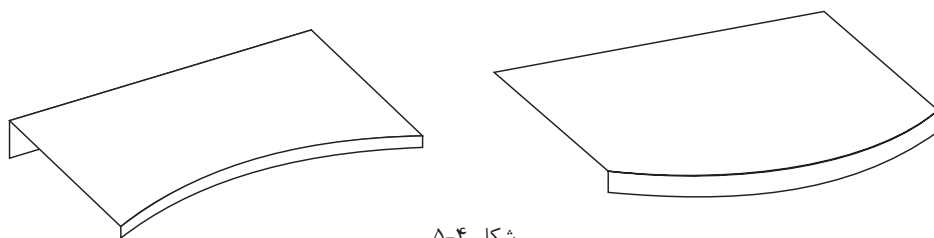

شکل ۴-۵

۳. خم کاری منحنی شکل (مدور): یک روش اصلی برای تغییر شکل ورق‌های فلزی می‌باشد. (شکل ۴-۶)

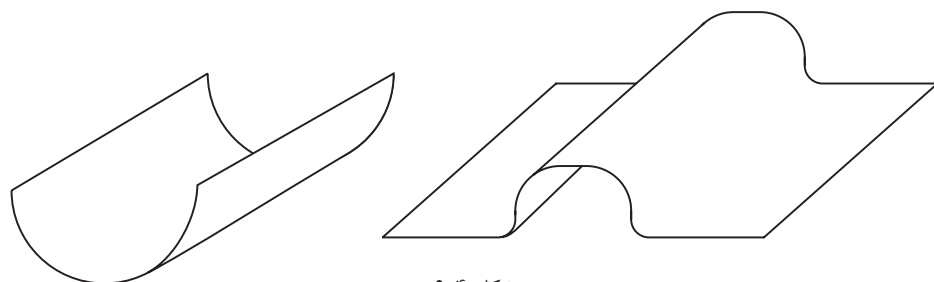

شکل ۴-۶



انواع ماشین‌های خمکن

ماشین‌های مورد استفاده در صنعت برای خم کاری ورق‌های فلزی را می‌توان به شکل زیر تقسیم‌بندی نمود.

- ۱) خمکن‌های دستی (۲) خمکن ساده ستونی (۳) ماشین‌های خمکن برقی
- ۴) پرس‌های خمکن مکانیکی (۵) پرس‌های خمکن هیدرولیکی

۱. خمکن‌های دستی

این دستگاه‌های خمکن از ساختمان ساده‌ای تشکیل شده است. و برای ورق‌های با طول محدود و ضخامت‌های کم به کار گرفته می‌شود. نمونه‌ای از این خمکن را در شکل (۴-۷) مشاهده می‌کنید.



شکل ۴-۷

۲. ماشین‌های خمکن ساده

این خمکن‌ها را در دو نوع با فک بالای ساده و یا با فک بالای لقمه‌ای طراحی

ومی سازند و از نظر ابعاد نیز در طول‌های مختلف ساخته می‌شود. (شکل‌های ۴-۸ الف و ۴-۸ ب)



خمکن لقمه‌ای
شکل ۴-۸ ب



خمکن ساده با فک ساده
شکل ۴-۸ الف


این خمکن‌ها از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

(۱) پایه (۲) فک بالا (۳) فک پایین (۴) تیغه خم بالا (۵) تیغه خم پایین (۶) صفحه گردان (۷) دسته صفحه گردان (۸) وزنه‌های تعادل (۹) دسته بالا و پایین آوردن فک بالا

مکانیزم ماشین‌های خمکن ساده: در این ماشین‌ها ورق فلزی مورد خم کاری در بین دو فک پایین و بالای قرار گرفته و فک بالای که متحرک می‌باشد. توسط دسته‌ای که به این منظور در نظر گرفته شده است به پایین هدایت می‌شود. و ورق را به بستر فک پایین محکم می‌فشارد. صفحه گردان که در قسمت جلوی ماشین قرار دارد به وسیله دو محور از دو طرف در یاتاقان قرار گرفته و در درون دو کشویی که به طور عمودی حرکت می‌کنند جاسازی شده است صفحه گردان که وظیفه خم کاری را به عهده دارد به دو وزنه مجهز می‌باشد نقش این وزنه‌ها افزایش نیروی خم کاری می‌باشد. تیغه پایینی که روی این صفحه قرار دارد می‌تواند برای ضخامت‌های مختلف قابل تنظیم بوده و می‌تواند توسط اهرم‌های پیچی که بدین منظور در نظر گرفته شده است تنظیم گردد. با چرخاندن فلک صفحه گردان این صفحه می‌آید. و با استفاده از دسته صفحه

گردان عمل خم کاری انجام می شود. زاویه حرکت صفحه گردان قابل تنظیم بوده و می توان برای زوایای مختلف تنظیم نمود. (شکل ۴-۹)

به وسیله این خمکن ها ورق های فولادی کم کربن را تا ضخامت ۳ میلی متر و ورق های آلومینیومی را تا ضخامت ۶ میلی متر و ورق های مسی و برنجی را تا ضخامت ۵ میلی متر خم کاری نمود.

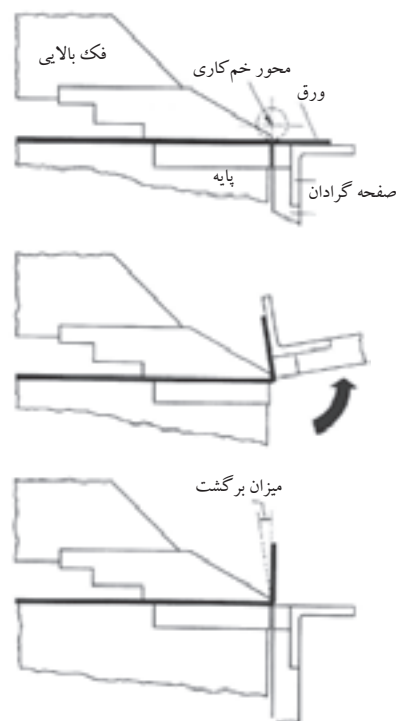

شکل ۴-۹

خمکن های برقی

اجزای اصلی تشکیل دهنده ماشین های خمکن برقی شامل اجزاء زیر می باشد:

۱. موتور الکتریکی و جعبه دنده معکوس کننده دور.
۲. فک بالای دستگاه و متعلقات آن که حرکت خود را از الکتروموتور می گیرد.
۳. صفحه گردان و متعلقات آن که حرکت خود را از الکتروموتور می گیرد.
۴. تجهیزات تبدیل و انتقال نیرو این تجهیزات تبدیل نیرو و انتقال آن را به قسمت های متحرک ماشین امکان پذیر می سازند. و معمولاً در پایه های دستگاه ها جاسازی می شوند.


خمکن های برقی را معمولاً در طول های ۶-۱ متر می سازند. و به وسیله این خمکن ها ورق های فولادی را تا ضخامت ۶ میلی متر می توان خم کاری نمود. (شکل ۴-۱۰)



شکل ۴-۱۰

ماشین های پرس خم کن (برک پرس)

ماشین های پرس خم کن به کمک انواع قالب های این پرس ها که به آن ها سنبه و ماتریس می گویند و با سطح مقاطع مختلف طراحی و ساخته می شوند. از این ماشین های پرس خمکن برای صاف کردن، ایجاد فرورفتگی و برجستگی، و خم کاری ورق های فلزی در زوایای مختلف به کار گرفته می شود. (شکل ۴-۱۱)

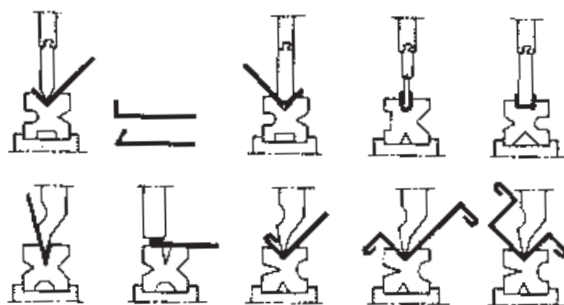

شکل ۴-۱۱

این ماشین‌های خمکن در ابعاد و تناژهای مختلف ساخته شده و به کار گرفته می‌شوند. طول میز این ماشین‌ها معمولاً ۶-۲ متر برای اندازه‌های معمولی و در مدل‌های بزرگ‌تر تا ۱۲ متر نیز طراحی و ساخته می‌شوند. قالب‌های این ماشین‌های خمکن (سنبه، ماتریس) نیز متناسب با مشخصات و طول دستگاه ساخته می‌شوند. (شکل ۴-۱۲)



شکل ۴-۱۲

پرس‌های خم کن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فشار را بر روی یک سطح باریک و طولی با حداقل انحراف وارد می‌سازند. این ویژگی از ویژگی‌های پرس خم است و همین امر سبب می‌شود که شکل ظاهری این پرس‌ها شبیه به یکدیگر ولی قدرت و ظرفیت آن‌ها متفاوت باشد. قسمت‌های مختلف این پرس‌ها به قرار زیر می‌باشد:

بدنه، بستر، ضربه‌زن، سیستم محرکه، قالب‌های سمبه و ماتریس

بدنه: بدنه این پرس‌های خم را از اتصال جوشکاری و از ورق‌های ضخیم فولادی

می‌سازند.

بستر پرس: محلی را که ماتریس روی پرس قرار می‌گیرد را بستر پرس گویند. بستر پرس را معمولاً ضخیم محکم می‌سازند. تا از انحراف و خم شدن آن‌ها در اثر فشار جلوگیری گردد.

ضربه زن: انتقال نیروی محرکه به قالب توسط ضربه زن به منظور خم کاری انجام می‌شود. ضربه زن و بستر در شرایط بدون بار باید به طور موازی با یکدیگر قرار گیرد.


قالب‌های سمبه و ماتریس: این قالب‌ها را از فولادهای ابزار می‌سازند.

عامل ضربه زن: منظور از عامل ضربه زن در پرس های خم مکانیزمی است که برای حرکت ضربه زن استفاده می شود. پرس های خم بر اساس عامل ضربه زن به دو دسته مکانیکی و هیدرولیکی تقسیم می شود.

کورس پرس خم کن (مسیر رفت و برگشت): حرکت مسیر حرکت ضربه زن از بالاترین نقطه تا پایین ترین وضعیت خود را کورس پرس گویند. در تمام پرس های خم کن طول کورس قابل تنظیم بوده و می توان آن را به وسیله ای که برای این منظور تعبیه شده است تنظیم نمود. کورس پرس را معمولاً بر حسب بلندی ماتریس و ضخامت قطعه کار مورد خم کاری و نوع خمی که ورق می بایست خم کاری شود. بستگی داشته و تنظیم می شود.

تعیین قطر یا شعاع متوسط


بر اساس تئوری خم کاری که قبلاً مورد بحث قرار گرفته است در خم کاری قسمت داخلی قطعه مورد خم کاری فشرده شده و قسمت خارجی آن کشیده می شود. و یک لایه بین لایه داخلی و خارجی که آن را تار خنثی می نامند بدون تغییر باقی می ماند. در محاسبات خم کاری برای تعیین طول اولیه قطعه تا رخنثی ملاک عمل بوده و با محاسبه طول اولیه آن می توان طول اولیه قطعه را محاسبه نمود. (شکل ۴-۱۳)

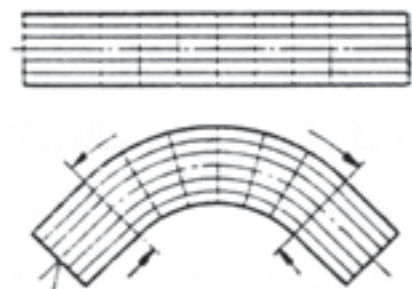

شکل ۴-۱۳


محل قرار گرفتن تا خنثی به دو عامل ۱- شعاع خم ۲- زاویه خم کاری بستگی دارد. و محل قرار گرفتن آن با توجه به دو عامل ذکر شده از لایه داخلی به اندازه یک سوم تا نصف ضخامت قطعه مورد خم کاری تغییر می کند. و می توان با توجه به شعاع خم و زاویه خم کاری قطر یا شعاع متوسط را از روابط الف و ب استفاده نمود. (شکل های ۴-۱۴ و ۴-۱۵)

$$\left. \begin{aligned} R_{av} &= R_i + \frac{1}{3}t \\ R_{av} &= R_o + \frac{2}{3}t \\ D_{av} &= D_i + \frac{2}{3}t \\ D_{av} &= D_o - \frac{4}{3}t \end{aligned} \right\} \text{الف}$$

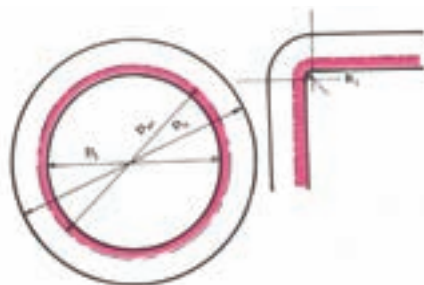

شکل ۴-۱۴

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{av} = R_i + \frac{1}{2}t \\ R_{av} = R_o - \frac{1}{2}t \\ D_{av} = D_i + t \\ D_{av} = D_o - t \end{array} \right.$$

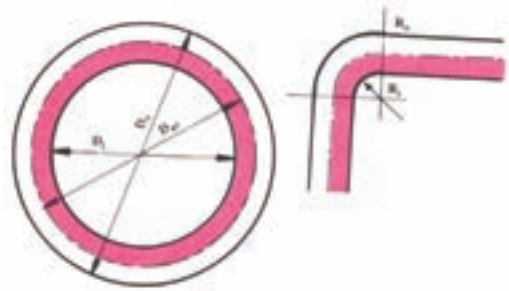

شکل ۴-۱۵

محاسبه عوامل خم کاری

در صنعت ورق کاری به منظور تولید ساخته‌های فلزی و تغییر فرم و شکل در آن‌ها از فرآیند خم کاری استفاده می‌کنند. لذا لازم است طول اولیه قطعات قبل از خم کاری محاسبه گردد. همان‌طوری که قبلاً اشاره شد یکی از عوامل تعیین کننده شعاع خمش می‌باشد.

شعاع خمش

شعاع خمش تعیین کننده میزان انحنای قوس در محل خم کاری است. در تولید ساخته‌های فلزی معیار شعاع خمش حداقل شعاع خمش مجاز می‌باشد. برای جلوگیری از پاره شدن ورق در محل خم باید حداقل شعاع خمش مجاز را با توجه به جنس و قابلیت خم کاری اوراق فلزی را تعیین نمود.

حداقل شعاع خمش با توجه به زاویه خم کاری عبارت است از:

۱ تا ۳ برابر ضخامت ورق در خم کاری قوس‌های کم‌تر از ۹۰ درجه ($R_i = 1 \text{ تا } 3e$)

مساوی یا بیش‌تر از ۳ برابر ضخامت ورق در خم کاری قوس‌های ۹۰ درجه و بیش‌تر ($R_i \geq 3e$)

X = زاویه خم کاری

D_{av} = قطر متوسط

D_i = قطر داخلی

D_o = قطر خارجی




R_{av} = شعاع متوسط

R_i = شعاع داخلی




R_o = شعاع خارجی

T = ضخامت

جدول ۳-۴ تعیین قطر با شعاع متوسط با توجه به شرایط خمکاری در خمکاری بیش از ۹۰ درجه

ردیف	مقدار ضخامت و شعاع خمش به میلی متر	مکان تار خنثی با توجه به شرایط خمکاری	روابط تعیین کننده قطر با شعاع متوسط
۱	$t \geq 1/5$ $R_i = t$		الف
۲	$t \geq 1/5$ $R_i = 21t$		الف
۳	$t \geq 1/5$ $R_i \geq 4t$		الف

جدول ۴-۴ محاسبه‌ی طول گسترده قوس‌ها در خمکاری ورق‌های تحت زاویه کمتر از ۹۰ درجه

ردیف	مقدار ضخامت و شعاع خمش به میلی متر	مکان تار خنثی با توجه به شرایط خمکاری	روابط تعیین کننده قطر با شعاع متوسط
۱	$t \geq 1/5$ $R_i = t$		ب
۲	$t \geq 1/5$ $R_i = 21t$		ب
۳	$t \geq 1/5$ $R_i \geq 4t$		ب

ارزشیابی فصل چهارم

- ۱- قابلیت خمکاری ورق‌های فلزی را شرح دهید.
- ۲- اصول خمکاری ورق‌های فلزی را شرح دهید.
- ۳- انواع ماشین‌های خمکن را نام ببرید.
- ۴- محل قرار گرفتن فاز خنثی را با رسم شکل شرح دهید.
- ۵- کاربرد برک پرس‌ها را شرح دهید.

فصل پنجم

اتصال‌ها در صنعت ورق‌کاری


هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- فرنگی پیچ را تعریف کند.
- ۲- انواع فرنگی پیچ را نام ببرد.
- ۳- کاربرد فرنگی پیچ‌ها را بیان کند.
- ۴- محاسبات فرنگی پیچ را انجام دهد.
- ۵- اصول پرچ‌کاری را شرح دهد.
- ۶- انواع میخ پرچ را نام ببرد.
- ۷- محاسبات پرچ‌کاری را انجام دهد.

اتصال‌ها در صنعت ورق کاری

در صنعت ورق کاری برای ساخت مصنوعات فلزی قطعات ساخته شده را به یکدیگر متصل می‌نمایند برای این منظور روش‌های مختلفی به کار گرفته می‌شود که عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از: (۱) روش‌های جوشکاری (۲) روش‌های لحیم کاری (۳) روش‌های اتصال به وسیله پیچ و مهره (۴) روش‌های فرنگی پیچ (۵) روش‌های اتصال به وسیله پرچ. (شکل ۱-۵ الف - ب و ج)

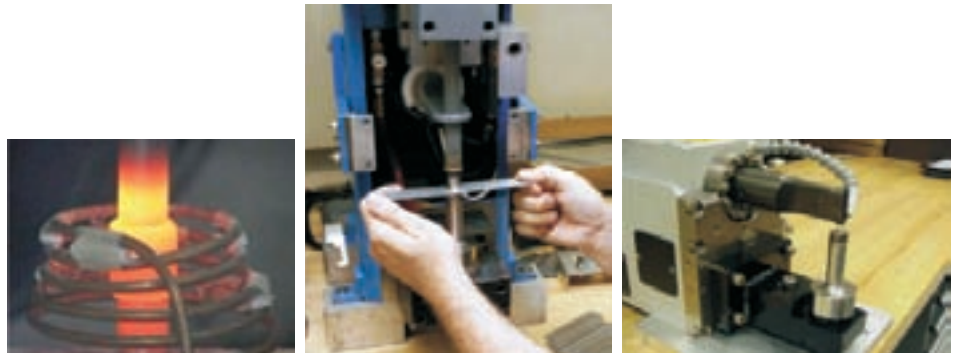

ج

ب

الف

شکل ۱-۵

در درس تکنولوژی جوشکاری در خصوص انواع روش‌های متداول جوشکاری و لحیم کاری و کاربرد آن‌ها در صنعت آشنا خواهید شد. در این بخش با روش‌های اتصال به وسیله فرنگی پیچ و پرچ آشنا خواهید شد.

فرنگی پیچ

فرنگی پیچ که آن را پیچک یا در بعضی منابع آن را درز نیز می‌نامند فرآیند اتصالی است که در آن لبه ورق را به فرم خاصی تازده و در یک دیگر چفت می‌نمایند و سپس

به وسایل دستی یا ماشین آنرا کوبیده تا ورق‌ها به یک دیگر متصل شوند در روش اجرای دستی از ابزارهای مانند قالب تنه و یا چکش استفاده می‌شود. این روش اتصال جزء روش‌های اتصال دائم بوده و اگر درست اجرا شود محل اتصال کاملاً درز بندی بوده و برای ذخیره مایعات و مواد غذایی از ظرفی که بدنه یا کف آن‌ها فرنگی پیچ شده است استفاده می‌شود.

انواع فرنگی پیچ

با توجه به کاربرد وسیع این فرآیند اتصال در صنعت ورق کاری روش‌های مختلفی در اجرای آن ابداع گردیده و به کار گرفته می‌شوند. در جدول (۵-۱) انواع فرنگی پیچ و کاربرد آن‌ها آورده شده است.

اجرای فرنگی پیچ

اتصال فرنگی پیچ به وسیله ابزار دستی یا به کمک ماشین‌های از قبیل دستگاه درز کوب و یا چرخ ورق کاری انجام می‌گیرد برای این منظور می‌بایست ابتدا محاسبات مربوطه را انجام داده و سپس آن را اجرا نمود.

محاسبات فرنگی پیچ


اتصال فرنگی پیچ با استفاده از لبه قطعات تغییر شکل یافته انجام می‌شود بنابراین باید ابعاد مقداری از ورق را که در اتصال به کار می‌رود به ابعاد کلی قطعه افزوده تا از اندازه اصلی جسم کاسته نشده و جسم با همان اندازه مورد نظر ساخته شود. به این مقدار عرض فرنگی پیچ گفته می‌شود و متناسب با ضخامت ورق و عرض دهانه قالب یا غلتک دستگاه محاسبه می‌گردد رابطه‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارت است از: (فرمول ۵-۱)

$$X = L - 2e$$

فرمول ۵-۱

در این رابطه X مقدار طولی است که بعنوان عرض فرنگی پیچ به ورق اضافه می‌شود.

L عرض قالب فرنگی پیچ و یا عرض غلتک دستگاه و e ضخامت ورق مورد اتصال می باشد. مقدار محاسبه شده به ازای هر خم در اتصال فرنگی پیچ می باشد. (شکل ۲-۵)

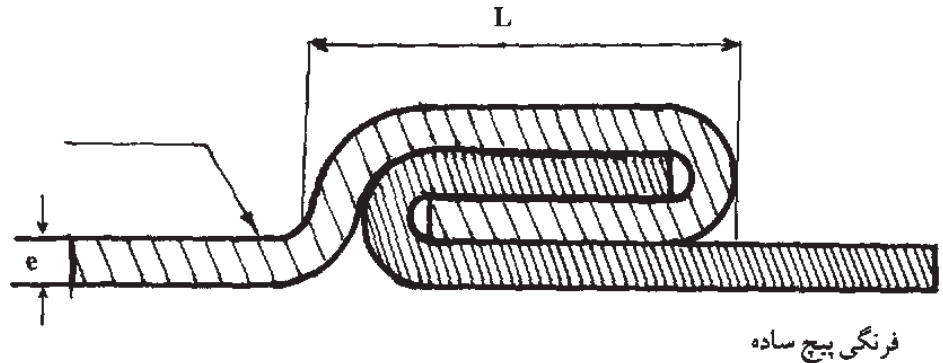


شکل ۲-۵

بر اساس رابطه بالا محاسبه عرض فرنگی پیچ برای یک اتصال ساده به قرار زیر خواهد بود با توجه به شکل مشاهده می شود که یک فرنگی پیچ ساده از چهار خم تشکیل گردیده است با این توضیح که یک خم جزء طول ورق می شود لذا در محاسبه سه خم در نظر می گیریم و به شکل فرمول (۲-۵) خواهد بود.


$$X = 3(L - 2e) \Rightarrow X = 3L - 6e$$

فرمول ۲-۵

مقدار محاسبه طول ورق اضافه می شود برای این منظور به یک طرف ورق مقدار $L - 2e$ و به طرف دیگر مقدار $2L - 4e$ اضافه می شود. این روابط برای اتصال های مختلف فرنگی پیچ مطابق روابط (۳-۵ تا ۸-۵) می باشد.

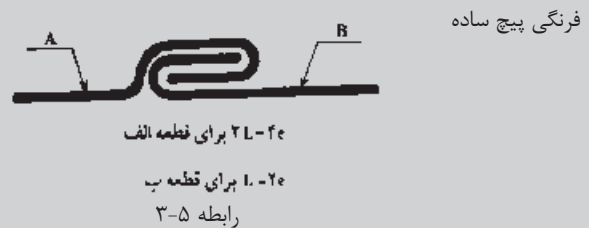

فرنگی پیچ گوشه

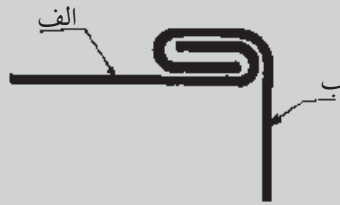

۴e - ۲L برای قطعه الف

۲e - L برای قطعه ب

رابطه ۴-۵

فرنگی پیچ آمریکایی



۶e - ۳L برای قطعه الف

۲e - L برای قطعه ب

رابطه ۵-۵

فرنگی پیچ کشویی





۲e - ۴ برای قطعه الف

۲e - ۱ برای قطعه ب

۲۰ - ۲۱ برای قطعه ج

رابطه ۵-۶

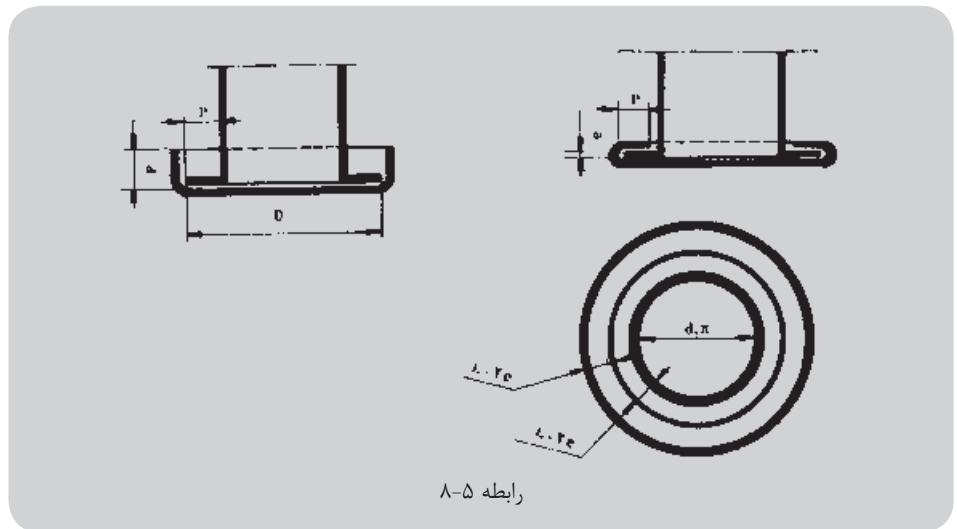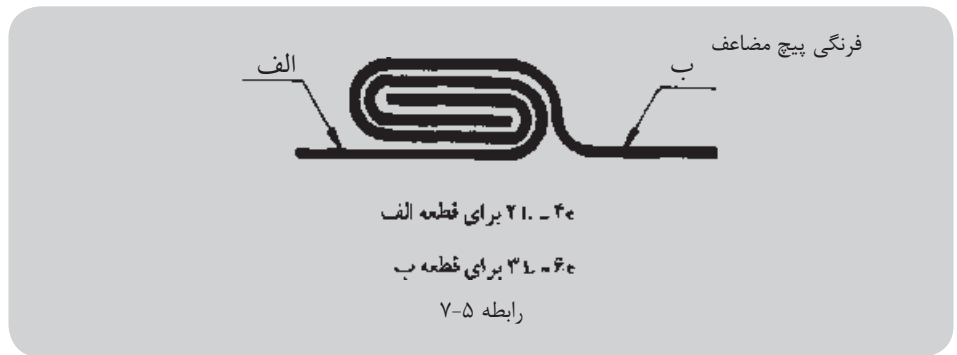

چرخ ورق کاری




شکل ۵-۳

یکی از ماشین‌های مورد استفاده در صنعت ورق کاری ماشین چرخ ورق کاری (چرخ رخ) می‌باشد این ماشین در عین داشتن ساختمان ساده کاربرد وسیعی در این صنعت دارد و به وسیله آن می‌توان عملیات مختلفی روی ورق انجام داد.

عملیاتی مانند رخ انداختن روی ورق، فلانچ کردن لبه ورق به داخل یا خارج، لبه دادن، کنگره کردن لبه ورق، آماده کردن لبه‌های ورق برای فرنگی پیچ و در نهایت بریدن ورق می‌تواند کاربرد داشته باشد.

(شکل ۵-۳)

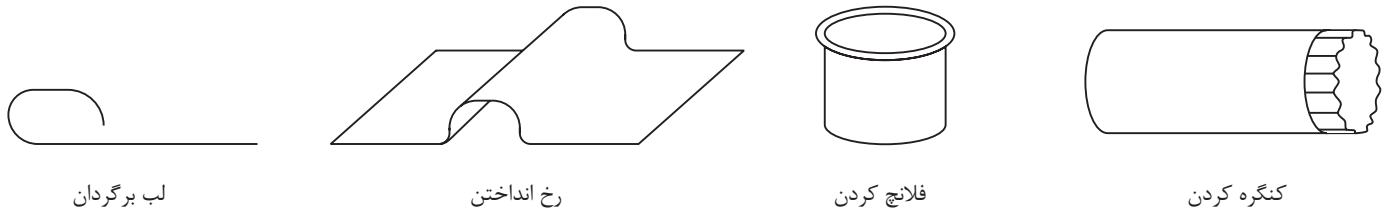


شکل ۳-۵ کارهای ورق کاری

مشخصات چرخ ورق کاری

این ماشین‌ها از نظر مکانیزم و نیروی محرکه به دو نوع دستی و برقی تقسیم می‌شود.

چرخ ورق کاری دستی

این ماشین به وسیله مکانیزم چرخ دنده و واسطه‌های مکانیکی کار می‌کند و از قسمت‌های زیر تشکیل شده است. بدنه، محورها، پیچ تنظیم فاصله محورها، چرخ دنده‌ها، دسته گرداننده. (شکل ۴-۵)

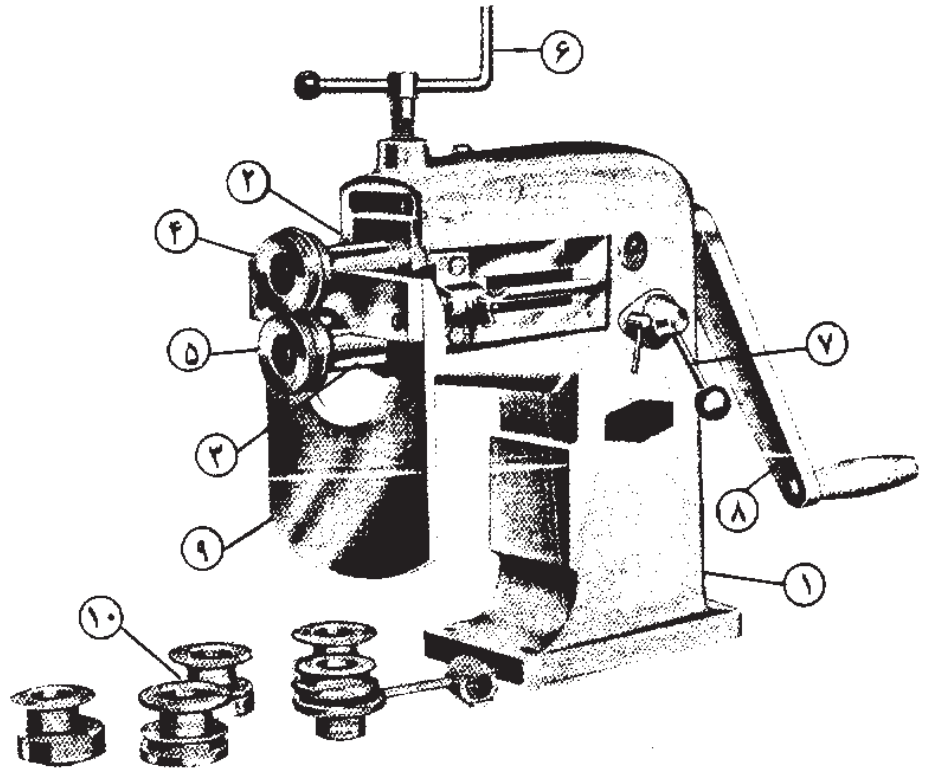

شکل ۴-۵ چرخ ورق کاری


دستگاه رُخ دستی:

- (۱) بدنه (۲) محور بالایی (۳) محور پایینی
- (۴) قالب بالایی (۵) قالب پایینی (۶) فرمان تنظیم کننده فاصله بین دو قالب (۷) فرمان تنظیم کننده حرکت طولی محورها (۸) اهرم انتقال حرکت
- (۹) سپر تکیه‌گاه ورق (۱۰) قالب‌های دستگاه

مکانیزم چرخ ورق کاری

این چرخ از دو محور بالا و پایین تشکیل شده است محور بالا به کمک دسته

بالا و واسطه فنری در جهت‌های بالا و پایین و عقب و جلو قابل تنظیم می‌باشد. نیروی محرکه به وسیله دست تامین شده و به وسیله دسته لنگ به چرخ دنده‌ها که داخل پوسته قرار دارند انتقال می‌یابند و این حرکت به محورها که در انتهای آن‌ها قرقره‌ها نصب شده‌اند انتقال می‌یابد. حرکت محورها در خلاف جهت یکدیگر می‌باشد. این امر باعث کشش ورق در هنگام کار شده و با توجه به نوع قالب بسته شده شکل مورد نظر را بر روی ورق ایجاد می‌نماید. (شکل ۵-۵)

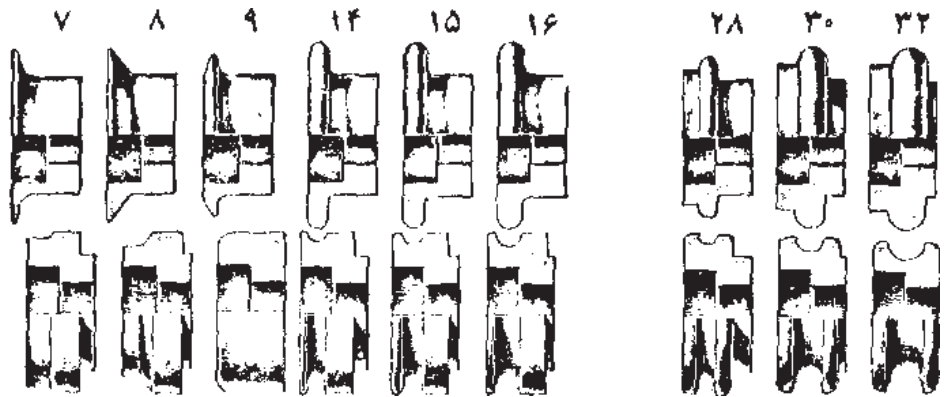

شکل ۵-۵

پرچ کاری

پرچ کاری یکی از روش‌های اتصال دائم بوده و از آن به منظور اتصال ورق‌ها، پروفیل‌ها، و شمش‌ها به یکدیگر می‌توان استفاده کرد. وسیله‌ای که برای این منظور به کار می‌رود میخ پرچ نام دارد. در صنعت از پرچ کاری علاوه بر اتصال انتظارات دیگری نیز وجود داشته و می‌توان آن‌ها را به چهار گروه تقسیم نمود.

۱. **اتصال لقی:** در این نوع اتصال دو قطعه نسبت به هم دارای مقداری لقی بوده و می‌توانند حول محور میخ پرچ حرکت دوارانی داشته باشند. مانند اتصال تیغه‌های قیچی دستی و یا انبر دست و دم باریک. (شکل ۶-۵)

۲. **اتصال محکم:** در این روش میخ پرچ وظیفه انتقال نیرو و اتصال قطعات به یکدیگر را تماماً به عهده دارد. مانند اتصال در ساختمان‌های فلزی، پل‌ها، جرثقیل‌ها و وسایط نقلیه را نام برد. (شکل ۷-۵)



شکل ۶-۵

۳. اتصال درز بندی: در اینجا میخ پرچ علاوه بر وظیفه اتصال می بایست باعث درز بندی نیز گردد. مانند اتصال در مخازن ذخیره مایعات و سوخت.

۴. اتصال محکم و درز بندی: در صنعت پیش می آید که محل اتصال بایستی وظیفه انتقال نیرو و درز بندی را تواما داشته باشد. مانند دیگ های بخار و مخازن تحت فشار.

روش های پرچ کاری

پرچ کاری در صنعت به دو روش زیر انجام می شود:

(۱) پرچ کاری سرد (۲) پرچ کاری گرم


پرچ ها تا قطر ۸ میلی متر را به روش سرد و قطرهای بالاتر از آن را به صورت گرم پرچ کاری می کنند. اجرای پرچ کاری می تواند به دو روش:

(۱) پرچ کاری دستی (۲) پرچ کاری ماشینی انجام شود.

اصول پرچ کاری

اصول پرچ کاری عبارت است از اتصال دو یا چند قطعه توسط میخ پرچ در شکل ها و اندازه های مختلف جنس میخ پرچ ها معمولاً از جنس فولاد نرم، آلومینیم، مس و یا از آلیاژهای آنها تولید و با توجه به جنس قطعات اصلی به کار گرفته می شود. در اتصال

قطعات فولادی ضخیم از میخ پرچ‌ها از جنس فولاد کم کربن استفاده می‌شود. این میخ پرچ‌ها معمولاً در قطرهای ۱۰ تا ۳۵ میلی‌متر ساخته شده و به صورت گرم پرچ کاری می‌شوند. برای اجرای عمل پرچ کاری میخ پرچ در سوراخی که به این منظور تعبیه شده قرار گرفته و با فرم دادن سرهای آن این عمل صورت می‌پذیرد. در پرچ کاری فشرده شدن دو سر میخ پرچ باعث اتصال دو قطعه به یکدیگر شده و بدنه آن مانع از حرکت طولی آن‌ها نسبت به هم می‌شود. به این ترتیب نیروی اصطکاکی که بین دو قطعه به وجود می‌آید و همچنین مقاومتی که بدنه میخ پرچ از خود نشان می‌دهد اتصال مطمئنی را به وجود می‌آورد. (شکل ۹-۵)

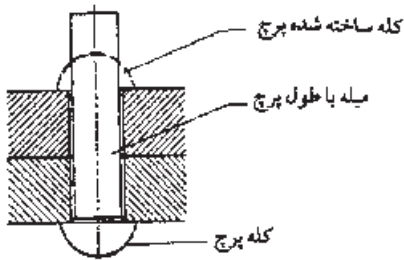

شکل ۹-۵


برای اجرای عمل پرچ کاری لازم است مراحل زیر انجام شود:

- (۱) خط کشی قطعات (۲) تعیین محل پرچ (۳) سنبه نشان زدن (۴) سوراخ کاری قطعات (۵) انطباق قطعات به وسیله پیچ و مهره (۶) برق زدن سوراخ‌ها برای رسیدن به قطر لازم (۷) اجرای پرچ کاری رعایت این مراحل در هر دو روش سرد و گرم پرچ کاری الزامی می‌باشد.

مشخصات میخ پرچ

میخ پرچ‌ها با نوع جنس اندازه و فرم سر آن‌ها مشخص می‌شوند. میخ پرچ‌های ضربه‌ای از دو قسمت سر و بدنه تشکیل شده است که پس از اجرا به سه بخش: (۱) سر (کله) (۲) بدنه (۳) سر ساخته شده (کله ساخته شده) تبدیل می‌گردد.

بدنه میخ پرچ‌ها به فرم استوانه توپر و یا تو خالی بوده و برای هدایت بهتر در داخل سوراخ قطر قسمت ابتدایی بدنه آن‌ها را کمی کوچک‌تر از قطر قسمت انتهایی در نظر می‌گیرند. جنس و سر میخ پرچ‌ها در نوع اتصال اهمیت زیادی داشته و با توجه به موقعیت کاربرد آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. (شکل ۱۰-۵)

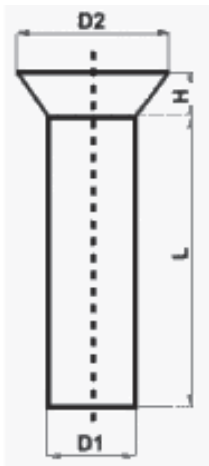

شکل ۱۰-۵

انواع میخ پرچ

میخ پرچ‌ها را بر حسب نوع کار، نوع اتصال و ضخامت قطعات اتصال به فرم‌ها و اندازه‌های مختلف می‌سازند.

۱. میخ پرچ‌های ضربه‌ای (چکشی)




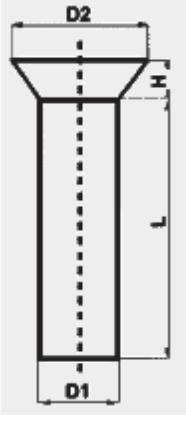
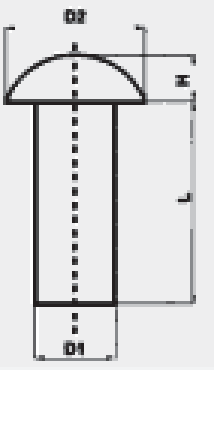
این میخ پرچ‌ها برای اتصال ورق‌ها، پروفیل‌ها، ساختمان‌های فلزی و کشتی‌سازی و صنایع مختلف دیگر کاربرد دارد. و معمولاً تا قطر ۳۶ میلی‌متر طراحی و ساخته می‌شود. این میخ پرچ‌ها تا قطر ۱۰ میلی‌متر به صورت سرد و از قطر ۱۰ تا ۳۶ میلی‌متر به صورت گرم به کار گرفته می‌شوند با توجه به نوع کاربری آن‌ها سرهای متفاوتی دارند در شکل (۵-۱۱) نمونه‌های مختلف آن‌ها آورده شده است.



شکل ۵-۱۱

در جدول (۲-۵) مشخصات و نمونه کاربرد انواع پرچ‌های ضربه‌ای تا قطر ۱۰ میلی‌متر که برای اتصال ورق‌های فلزی به کار برده می‌شوند آورده شده است.

جدول ۲-۵

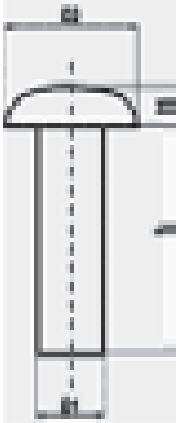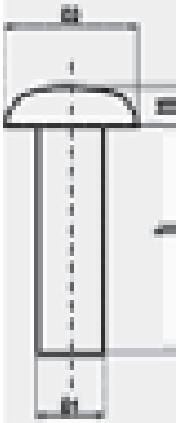نوع پرچ / توضیح	پرچ تسمه	پرچ نیم‌گرد تخت	پرچ عدسی	پرچ سر خزینه	پرچ سر نیم‌گرد
جنس میخ پرچ	UC / IA	SM / tS۳۴ / UC / IA	SM / tS۳۴ / UC / IA	SM / tS۳۴ / UC / IA	SM / tS۳۴ / UC / IA
شکل‌های میخ پرچ					
	قطرهای موجود	d = ۳/۴/۵ و ۳/۵	d = ۱/۲/۳/۴/۵/۶/۷/۸ و ۱/۴, ۲/۶, ۳/۵	d = ۱/۲/۳/۴/۵/۶/۷ و ۰/۴, ۲/۶, ۳/۵	d = ۱/۲/۳/۴/۵/۶/۷/۸/۹ و ۱/۷, ۱/۴, ۲/۶, ۳/۵
پارامترها	d = 2/8.d K = 0/4.d	d = 2/3.d K = 0/3.d	D = 2.d K = 0/5.d	D = 1/75.d K = 0/5.d	D = 1/75.d K = 0/6.d
بعضی کاربردها	اتصالات مواد نرم مانند: چرم، نمد، لاستیک	اتصال لحیم، اتصال محکم و درزبندی	اتصالات ورق کاری پروفیل‌های آلومینیومی و اتصالات ظریف	در مواردی که لازم است سر میخ پرچ داخل قطعه اتصال قرار گیرد	اتصالات محکم، و درزبندی

پرچ میخی

این پرچ در اتصال ورق‌های فلزی و مصنوعات ساخته شده از ورق مانند وسایل آشپزخانه - بدنه اتومبیل مورد استفاده قرار می‌گیرد جنس این پرچ‌ها از فولاد معمولی و آلیاژهای آلومینیوم و مس ساخته می‌شود. این میخ پرچ‌ها از یک استوانه توخالی و میله‌ای میخی که در درون آن قرار دارد تشکیل شده است. (شکل ۱۲-۵)



شکل ۱۲-۵

در جدول (۳-۵) ویژگی‌های سه نوع متفاوت از این میخ پرچ‌ها آورده شده است.

جدول ۳-۵ انواع پرچ سرگرد معمولی، سرخزینه و سرگرد بزرگ

D	میخ پرچ سرگرد معمولی		میخ پرچ سرخزینه		میخ پرچ سرگرد بزرگ	
	H	E	H	E	H	E
۲/۴۰	۵	۰/۸	۵	۰/۸	،	،
۲/۹۰	۶	۰/۸	۶	۰/۸	،	،
۳/۲۰	۶/۵	۰/۹	۶/۵	۰/۹	۸	۱
۳/۸۵	۸	۱/۲	۸	۱/۲	۱۰	۱/۴
۴/۸۰	۱۰	۱/۵	۱۰	۱/۵	۱۴	۱/۷
۵/۸۵	۱۲	۱/۸	۱۲	۱/۸	۱۵	۲
۶/۴۰	۱۳	۲	۱۳	۲	۱۶	۲/۲

برای اتصال این پرچ‌ها به دستگاه پرچ کش مخصوص نیاز است که پرچ کاری با آن انجام می‌گیرد. نیروی لازم پرچ کاری توسط دست یا با استفاده از هوای فشرده تامین می‌شود. (شکل ۵-۱۳)

پرچ‌های مخصوص: برای اتصال ورق‌های فلزی نازک یا صفحاتی از مواد مصنوعی چرم و همچنین در مواردی که برای پرچ کاری فقط یک طرف محل اتصال در اختیار باشد. از پرچ‌های مخصوص استفاده می‌کنند.

پرچ‌های مخصوص عبارتند از:

پرچ‌های لوله‌ای، قارچی، ترقه‌ای، پرچ انفجاری


پرچ‌های لوله‌ای: کاربرد این میخ پرچ‌ها برای اتصال قطعات فلزی سبک و مواد غیر فلزی (چرم، مقوا، مواد مصنوعی) است. اتصالی که با این میخ پرچ انجام می‌گیرد استحکام زیادی ندارد و برای درزبندی هم مناسب نیست. این پرچ‌ها را از فولادهای نرم، برنج، مس یا آلومینیوم تا قطر ۱۰ میلی‌متر می‌سازند. برای ایجاد اتصال با این میخ پرچ از یک سمبه مخصوص استفاده می‌کنند و لبه پرچ را با ضربه یا نیروی وارد بر آن شکل می‌دهند. (شکل ۵-۱۴)



شکل ۵-۱۳ پرچ کش دستی یا ماشینی




شکل ۵-۱۴

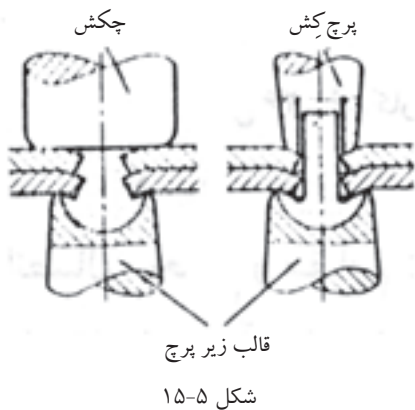

پرچ قارچی: در اتصال ورق‌های نازکی که بایستی از یک طرف کاملاً صاف بوده و برجستگی نداشته باشد. استفاده از پرچ خزینه‌ای به علت ضخامت کم قطعات مورد اتصال امکان ندارد در چنین مواردی از پرچ قارچی استفاده می‌شود. (شکل ۵-۱۵)

پرچ انفجاری: در بدنه این پرچ سوراخ بن بستنی ایجاد شده که درون آن را با مواد منفجره پر می‌کنند سپس با درپوشی آن را مسدود می‌نمایند. مواد منفجره بستگی به قطر و جنس میخ پرچ دارد. پرچ کاری به این صورت انجام می‌گیرد که پس از قرار دادن میخ پرچ درون سوراخ قطعات مورد اتصال سر میخ پرچ را به کمک هویه مخصوص گرم می‌کنند. مواد منفجره در درجه حرارت ۱۲۰ تا ۱۳۰ درجه سانتیگراد منفجر می‌شود و انرژی حاصل سر قفل کننده میخ پرچ ایجاد می‌گردد. (شکل ۵-۱۶)

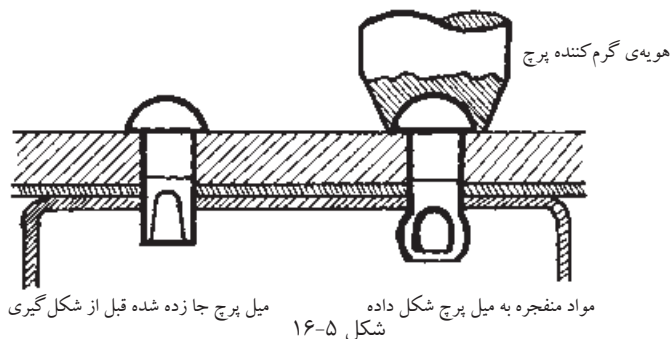

محاسبات پرچ کاری: برای داشتن اتصالی مطمئن در پرچ کاری لازم است محاسبات دقیقی برای تعیین عوامل آن انجام داد. لذا در ادامه به نحوه محاسبه بعضی عوامل تعیین کننده می‌پردازیم.

تعیین قطر پرچ: برای تعیین قطر میخ پرچ عوامل مختلفی تأثیر گذار می‌باشد عواملی مانند ضخامت قطعات مورد اتصال - نوع پرچ کاری - و تنش‌های اعمالی را نام برد. تعیین قطر میخ پرچ با استفاده از روابط و جداول موجود انجام می‌گیرد. نمونه روابط به شرح زیر می‌باشد: (رابطه ۵-۹)

$$d = T + 2 \quad \text{فرمول عملی پرچ کاری}$$

$$d = \sqrt{50 \times t - 4} \quad \text{فرمول برابیل}$$

$$d = \frac{45t}{15+t} \quad \text{فرمول هامبورگ}$$

رابطه ۵-۹

در روابط بالا:

d= قطر پرچ

T= مجموع ضخامت قطعات مورد اتصال

t= میانگین ضخامت قطعات مورد اتصال

تعیین قطر سوراخ پرچ: قطر سوراخ پرچ متناسب با نوع پرچ کاری (سرد یا گرم)

و قطر پرچ تعیین می شود. چنانچه قطر سوراخ پرچ با دقت تعیین نشود کاستی های در

اتصال ایجاد می گردد. روابط (۵-۱۰ و ۵-۱۱) قطر سوراخ پرچ (d) را تعیین می کند.

$$d_1 = 1/1d \text{ پرچ کاری سرد}$$

رابطه ۵-۱۰

$$d_1 = d + 1 \text{ پرچ کاری گرم}$$

رابطه ۵-۱۱

در جدول (۵-۴) نیز قطر پرچ و قطر سوراخ پرچ را برای اتصال ورق ها تا ضخامت

۳۰ میلی متر نشان می دهد.


جدول ۵-۴

ردیف	ضخامت قطعه کار	قطر پرچ	قطر سوراخ پرچ	ردیف	ضخامت قطعه کار	قطر پرچ	قطر سوراخ پرچ
۱	۰/۸	۳	۳/۳	۱۰	۸	۱۶	۱۷
۲	۱	۴	۴/۴	۱۱	۱۰	۱۸	۱۹
۳	۱/۵	۵،۴	۴/۵،۴/۵	۱۲	۱۲	۲۰	۲۱
۴	۲	۶	۶/۶	۱۳	۱۴	۲۲	۲۳
۵	۲/۵	۷	۷/۷	۱۴	۱۶	۲۴	۲۵
۶	۳	۸	۸/۸	۱۵	۱۸	۲۷	۲۸
۷	۴	۱۰	۱۱	۱۶	۲۲	۳۰	۳۱
۸	۵	۱۲	۱۳	۱۷	۲۶	۳۳	۳۴
۹	۶	۱۴	۱۵	۱۸	۳۰	۳۶	۳۷

تعیین طول میخ پرچ: طول میخ پرچ متناسب با ضخامت قطعات مورد اتصال و نوع پرچ کاری تعیین می‌شود. افزایش یا کاهش طول بیشتر از حد لازم موجب بروز کاستی‌هایی در اتصال پرچ کاری می‌گردد. همان طور که در شکل (۵-۱۷) نشان داده شده است طول پرچ برابر است با مجموع ضخامت قطعات به علاوه مقداری که برای شکل دادن مورد نیاز است مطابق رابطه (۵-۱۲):

$$L = T + X$$

رابطه ۵-۱۲

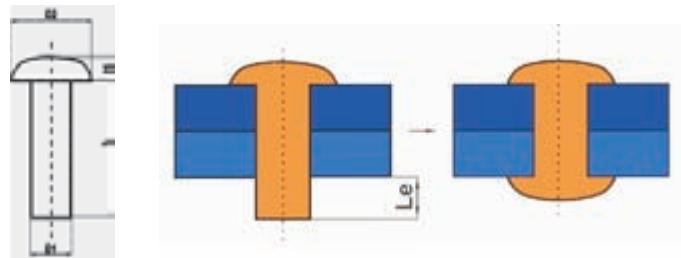

شکل ۵-۱۷


از طرفی چون نوع پرچ کاری (نیم‌کروی، خزینه‌ای و...) و روش اجرا نیز در تعیین طول پرچ مؤثر هستند برای اتصالات مختلف لازم است از روابط خاص استفاده کرد. جدول (۵-۵) نمونه‌ای از این روابط را برای تعیین طول پرچ‌های نیم‌کروی و خزینه‌ای با روش‌های مختلف اجرا نشان می‌دهد.

جدول ۵-۵ تعیین تقریبی مقدار L در پرچکاری

نوع پرچ کاری	پرچ نیم‌کروی	پرچ خزینه‌ای	پرچ سر عدسی
پرچ کاری سرد با دست	$L = T + 1/5d$	$L = T + 0/7d$	$L = T + 1/1d$
پرچ کاری سرد پرس	$L = T + 1/6d$	$L = T + 0/8d$	$L = T + 1/1d$
پرچ کاری سرد با هوا	$L = T + 1/7d$	$L = T + 0/8d$	$L = T + 1/2d$
پرچ کاری گرم با روغن	$L = T + 1/7d$	$L = T + d$	$L = T + 1/2d$
پرچ کاری گرم با ماشین	$L = T + 1/7d$	$L = T + d$	$L = T + 1/2d$

مثال: محاسبه‌های زیر را برای اتصال مطابق شکل (۵-۱۵) به دست آورید در صوتی که پرچ کاری سرد انجام شده باشد.

پاسخ:

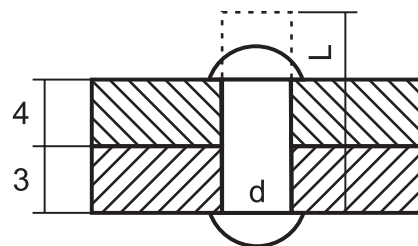

d = قطر پرچ

d_1 = قطر سوراخ پرچ

L = طول پرچ

شکل ۵-۱۵

$$t_1 = 4\text{mm}$$

$$t_2 = 3\text{mm}$$

$$T = 7\text{mm}$$

$$d = T + 2$$

$$d = 7 + 2 = 9\text{mm} \quad \text{قطر پرچ}$$

$$d_1 = 1/1d$$

$$d_1 = 1/1 \times 9 = 9/9\text{mm} \quad \text{قطر سوراخ پرچ}$$

$$L = T + 1/7d$$

$$L = 7 + 1/7 \times 9$$

$$L = 22/3\text{mm} \quad \text{طول پرچ}$$

معایب پرچ کاری


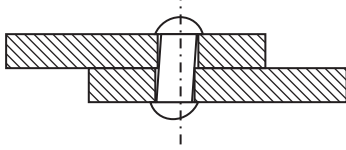
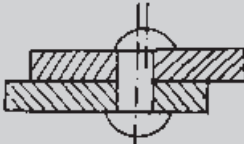
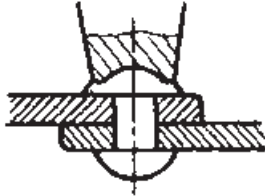
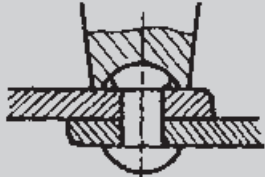
در اتصالات پرچ کاری ممکن است به دو دلیل زیر عیوبی در پرچ کاری به وجود آید.

الف) انتخاب نادرست عوامل پرچ کاری ب) انتخاب نادرست روش اجرا



در جدول (۵-۶) نمونه‌هایی از عیوب پرچ کاری نشان داده شده است.

جدول ۵-۶

علت و عامل نقص	شکل	نقص
سوراخ بزرگ‌تر از اندازه مجاز است		بدنه میخ پرچ کج شده و سوراخ را پر نمی‌کند
سوراخ‌ها در یک راستا نیستند		بدنه و سر قفل کننده میخ پرچ منحرف شده و استحکام محل اتصال کم است.
امتداد سوراخ‌ها نسبت به سطح کار مایل هستند		سر قفل کننده میخ پرچ دارای انحراف است.
طول میخ پرچ بزرگ‌تر از اندازه مجاز می‌باشد.		سر قفل کننده بزرگ و دارای پلیسه می‌باشد.
طول میخ پرچ کوچک‌تر از اندازه مجاز می‌باشد.		سر قفل کننده کوچک بوده و استحکام محل اتصال کم می‌باشد.

ارزشیابی فصل پنجم

- ۱- انواع روش‌های اتصال در صنعت را نام ببرید.
- ۲- فرنگی پیچ را تعریف کرده و انواع روشهای اجرایی آن را نام ببرید.
- ۳- انواع فرنگی پیچ را با رسم شکل نام ببرید.
- ۴- کاربرد چرخ رخ (چرخ ورقکاری) را شرح دهید.
- ۵- انواع روش‌های پرچکاری را نام ببرید.
- ۶- انواع روش‌های اجرایی پرچکاری را نام ببرید.
- ۷- اصول پرچکاری را شرح دهید.
- ۸- چند نمونه از عیوب پرچکاری را نام ببرید.
- ۹- چند نمونه از انواع میخ پرچ‌ها را نام ببرید.

فصل ششم

روش‌های بریدن ورق‌های فلزی

هدف‌های رفتاری

- ۱- نکات اجرایی برشکاری با قیچی دستی را توضیح دهد.
- ۲- ورق‌های نازک را با قیچی دستی ببرید.
- ۳- برشکاری با قلم را انجام دهد.
- ۴- نکات اجرایی قلم‌کاری را شرح دهد.
- ۵- کار با قیچی‌های اهرمی را انجام دهد.
- ۶- برشکاری با ماشین گیوتین را انجام دهد.



روش‌های بریدن ورق‌های فلزی

۱- قیچی کاری

همانطوری که در فصل دوم توضیح داده شد در برشکاری به وسیله قیچی از لبه‌های گوه شکل تیغه‌ها قیچی بدون براده برداری صورت می‌گیرد. برای دست یابی به مهارت لازم و کافی در بریدن توسط قیچی لازم است تمرین‌های عملی بسیاری انجام گیرد تا هنرجو بتواند این مهارت را کسب کند. قبل از شروع به انجام تمرین عملی لازم است به نکاتی اشاره شود.

-انتخاب قیچی:

انتخاب قیچی‌های دستی برای برشکاری ورق‌های فلزی با توجه به نکات زیر انتخاب می‌گردد.

۱ - ضخامت قطعه مورد برشکاری

۲ - جنس قطعه مورد برشکاری

۳ - شکل قطعه مورد برشکاری

۱- **ضخامت قطعه مورد برشکاری:** برشکاری با قیچی دستی برای ورق‌های فولادی تا ضخامت ۰/۷۵ میلی‌متر و ورق‌های غیر آهنی تا ضخامت ۱/۵ میلی‌متر در برش مستقیم و در برش‌های منحنی شکل تا ضخامت ۰/۶ میلی‌متر برای ورق‌های آهنی و برای ورق‌های غیر آهنی تا ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر بکار گرفته می‌شود.

۲- **جنس قطعه مورد برشکاری:** عامل تعیین کننده دیگر در انتخاب نوع قیچی جنس ورق مورد برشکاری می‌باشد. از این نظر ورق‌ها را به دو گروه آهنی و غیر آهنی تقسیم نمود.

در جدول (۱-۶) با توجه به جنس و ضخامت ورق‌ها توان برش آنها آورده شده است.

جدول ۱-۶		
ردیف	جنس ورق	ضخامت ورق
۱	فولاد tS ۳۴	تا ۱ میلی متر
۲	فولاد tS ۳۷	تا ۰/۸ میلی متر
۳	فولاد tS ۴۲	تا ۰/۷ میلی متر
۴	فولاد ۵۰tS	تا ۰/۵ میلی متر
۵	آلومینیوم	تا ۲/۵ میلی متر
۶	آلیاژهای آلومینیوم	تا ۱ میلی متر
۷	سرب	تا ۵ میلی متر
۸	مس	تا ۱/۲ میلی متر
۹	برنج	تا ۰/۸ میلی متر
۱۰	روی	تا ۱/۵ میلی متر


۳- شکل قطعه مورد برشکاری: با توجه به شکل قطعه مورد برشکاری می توان نوع

قیچی دستی را انتخاب نمود قیچی‌ها با توجه به شکل برشکاری به دو نوع تقسیم می شوند:

الف - برش مستقیم که خود به دو نوع (۱) چپ بر (۲) راست بر تقسیم می شود.

ب - برش منحنی بر که این نیز به دو نوع تقسیم می شود: (۱) منحنی بر برای برش

داخلی (۲) منحنی بر برای برش خارجی (شکل‌های ۱-۶ تا ۴-۶)

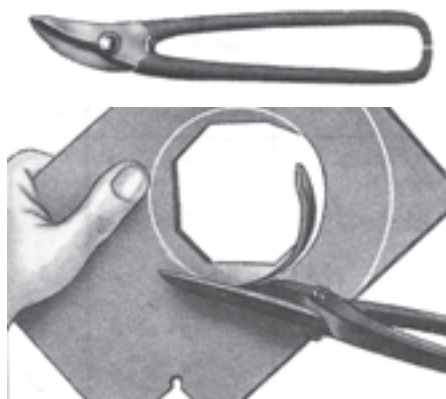

شکل ۶-۲ نمونه‌ای از قیچی داخل بُر و شیوه‌ی کار با آن



نمونه‌ای از قیچی تیغه صاف



شکل ۱-۶ برشکاری خط‌های مستقیم با قیچی تیغه صاف



ب



الف

شکل ۴-۶
الف: قیچی راست بُر: ب: قیچی چپ بُر



شکل ۳-۶ برشکاری خط‌های منحنی با قیچی تیغه صاف

عامل مهم دیگر برای انتخاب نوع قیچی طول اهرم آن می‌باشد. با افزایش طول اهرم همانطور که قبلاً آموختید نیروی مورد نیاز برای برشکاری کاهش می‌یابد. قیچی‌های دستی را معمولاً با طول اهرم‌های ۴۰۰ - ۲۰۰ میلی‌متر می‌سازند.

عامل تعیین‌کننده دیگر برای یک برش خوب مقدار لقی بین دو تیغه قیچی دستی می‌باشد. چنانچه لقی بین تیغه‌ها زیاد باشد ورق بریده نمی‌شود. بلکه خم می‌گردد. برعکس در صورتی که لقی بین تیغه‌ها کم باشد نیروی بیشتری برای برشکاری لازم دارد و این عمل موجب کندی تیغه‌ها می‌گردد. این عیب می‌تواند در لبه‌های ورق پلیسه ایجاد کند. گاهی نیز ممکن است لبه تیغه‌ها ببرد و باعث شکستن تیغه شود. در جدول (۲-۶) مقدار لقی مناسب برای قیچی‌های دستی آورده شده است.


جدول ۲-۶

لقی بین تیغه‌ها به میلی‌متر		ضخامت ورق به میلی‌متر		ردیف
تا	از	تا	از	
۰/۰۵	۰/۰۱۵	۰/۷۵	۰/۲۵	۱
۰/۱	۰/۰۶	۲	۱	۲

اصول بریدن با قیچی دستی

برای یک برشکاری خوب و صحیح ابتدا می‌بایست خط برش را به صورت واضح بر روی ورق کشید و سپس دهانه قیچی را به حالتی باز می‌کنیم که خط برش در طول تیغه نسبت به نوک آن قرار گیرد. باید توجه داشت چنانچه ورق بیشتر از مقدار ذکر


شده وارد دهانه قیچی شود باعث می شود قیچی ورق را به سمت جلو رانده و برشکاری صورت نگیرد. و در صورتی که ورق در فاصله کمتر از حد گفته شده قرار گیرد باعث بالارفتن تعداد دفعات برش شده و زمان برش را افزایش می دهد. نگاه کردن عمودی به خط برش در هنگام برشکاری نیز باعث افزایش دقت برشکاری شده و از انحراف قیچی جلوگیری می نماید. در صوتی که طول برشکاری زیاد باشد. لازم از پس از چند حرکت قیچی ورق را کمی به سمت بالا خم نمود تا حرکت قیچی راحت تر صورت گیرد مطابق شکل های (۵-۶ الف و ۵-۶ ب).

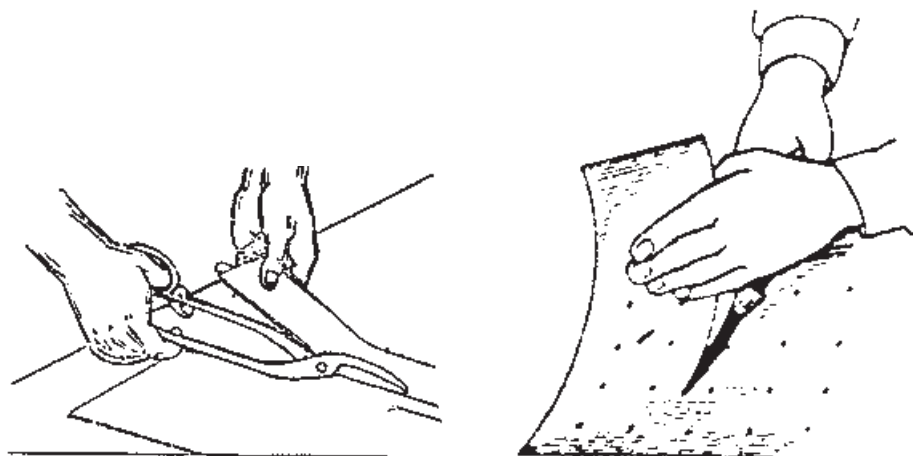

الف - روش هدایت قیچی دستی هنگام بریدن ورق ب - وضعیت ورق هنگام بریدن با قیچی دستی

شکل ۵-۶

اگر بخواهیم قوس های دایره ای یا منحنی شکل را برش دهیم می بایست جهت برش را با توجه به نوع قیچی انتخاب نمود. در صوتی که قیچی انتخابی چپ بر باشد قیچی را در جهت عقربه های ساعت حرکت می دهیم تا خط برش را بخوبی بتوان دید. در این صورت خط برش در سمت راست تیغه قیچی دیده می شود. و در صوتی که از قیچی راست بر بخواهیم استفاده نمائیم می بایست قیچی را در جهت مخالف عقربه ساعت حرکت دهیم در این حالت خط برش در سمت چپ تیغه های قیچی مشاهده می شود. (شکل ۶-۶)

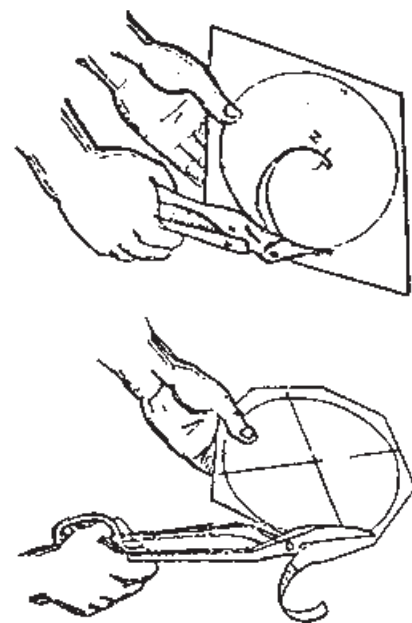

شکل ۶-۶

قیچی‌های دستی با اهرم ثابت در هنگامی به کار گرفته می‌شود که بخواهیم از نیروی بیشتری استفاده نمائیم این قیچی‌ها را می‌توان در سوراخ سندان قرار داده و یا بر روی گیره بست و برای برشکاری بکار برد. (شکل ۶-۷)




شکل ۶-۷

تمرین های عملی با قیچی دستی

تمرین اول: با توجه به آموخته های خود نقشه شماره ۱ را اجرا می کنیم. (شکل ۶-۸)

زمان آموزش		بریدن ورق های نازک با قیچی دستی مستقیم بر	نوع تمرین
عملی	نظری		
۳ و ۱/۲	۱/۲	ورق آهن سیاه روغنی ۵/۱۰۰×۱۲۵	جنس و ابعاد مواد اولیه

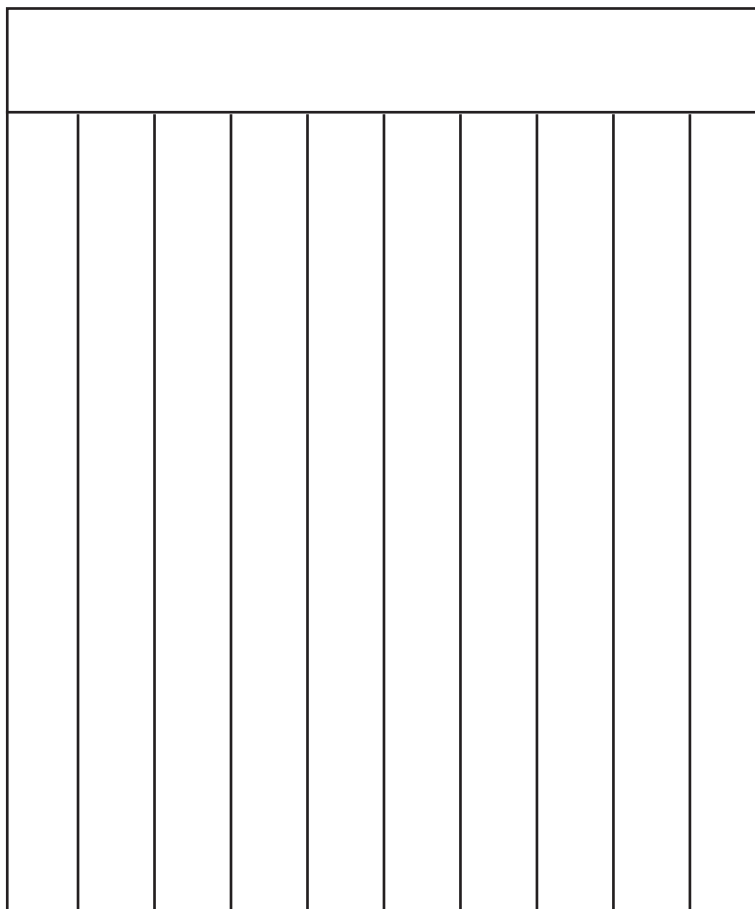

شکل ۶-۸

فعالیت در کارگاه: هنرجویان عزیز با توجه به نقشه به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- برای اجرای کار چه ابزارهای نیاز دارید. از بین ابزارهای پیشنهادی فکر می کنید کدام ابزارها برای این تمرین مناسب می باشد.
- ۲- برای دور ریز کمتر اگر تعداد هنرجویان ۱۵ نفر باشد و ابعاد ورق موجود در کارگاه ۳۰۰×۱۰۰۰ باشد چینش قطعات چگونه باشد.


- ۳- جواب خود را با هم گروهی های خود و دیگر هم کلاسی ها مقایسه و بهترین جواب را به هنر آموز خود نشان دهید.
- ۴- به نظر شما مراحل انجام کار چگونه باید باشد.
- ۵- فکر می کنید زمان پیشنهادی برای این اجرای این کار کافی است در صوتی که جواب منفی می باشد. زمان پیشنهادی شما چه مدت می باشد.

ابزارهای پیشنهادی

- ۱- گونیای ۹۰ درجه
- ۲- خط کش فلزی (ستاره) ۳۰ سانتی متری
- ۳- خط کش فلزی (ستاره) ۵۰ سانتی متری
- ۴- نقاله متحرک
- ۵- سوزن خط کش
- ۶- سنبه نشان
- ۷- چکش فلزی
- ۸- چکش چوبی
- ۹- سوهان سه گوش ۲۰۰ میلی متری
- ۱۰- سوهان تخت ۲۰۰ میلی متری
- ۱۱- سوهان کیفی
- ۱۲- سندان تخت یا صفحه صافی


مراحل انجام کار

- ۱- ابعاد ورق خود را به وسیله خط کش فلزی کنترل نمائید. (شکل ۶-۹)

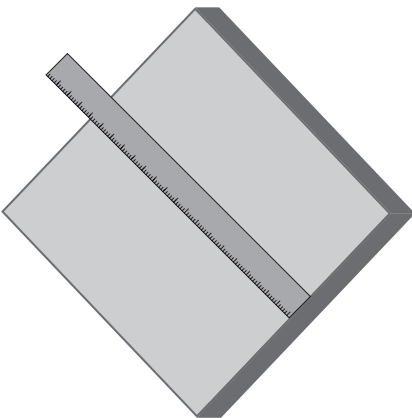


شکل ۶-۹

- ۲- با استفاده از گونیا از گونیا از گونیا یی بودن ورق اطمینان حاصل کنید. (شکل ۱۰-۶)
- ۳- قطعه را مطابق شکل (۱۱-۶) خط کشی نمائید.

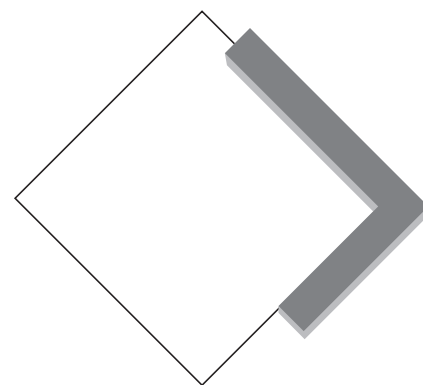


شکل ۱۰-۶

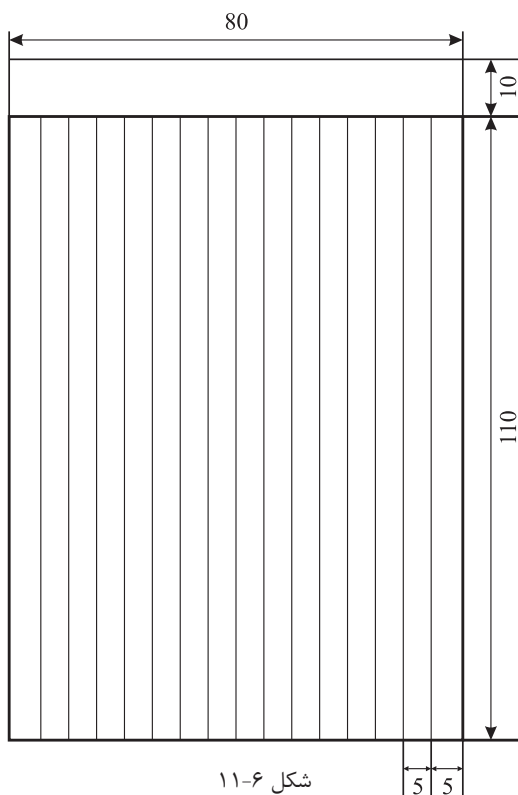


شکل ۱۱-۶

- ۴- پس از اتمام خط کشی آن را یک بار کنترل نمائید تا اندازه هادرست باشد. (شکل ۱۲-۶)
- ۵- با استفاده از قیچی صاف بر از روی خطوط شروع به برشکاری نمائید احتیاط کنید که تیغه قیچی از خط برش خارج نگردد. همچنین در انتهای کار از خط انتهایی عبور نکنند. (شکل ۱۳-۶)

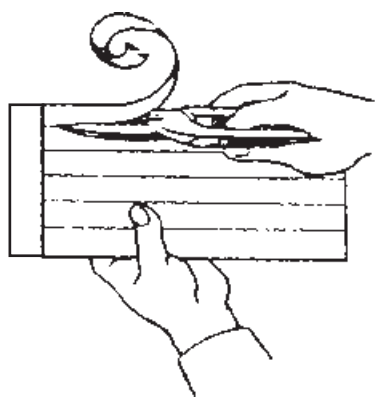


شکل ۱۳-۶

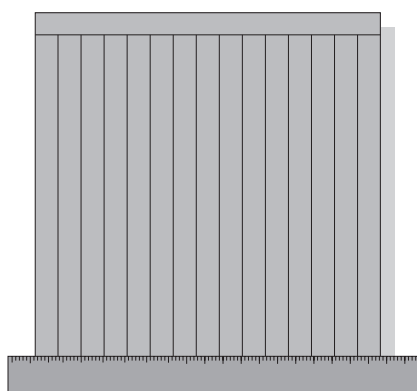

شکل ۱۲-۶


۶- پس از اتمام برشکاری قطعه را توسط چکش چوبی یا پلاستیکی صاف نموده
وبه هنر آموز خود ارائه نمائید. (شکل ۶-۱۴)

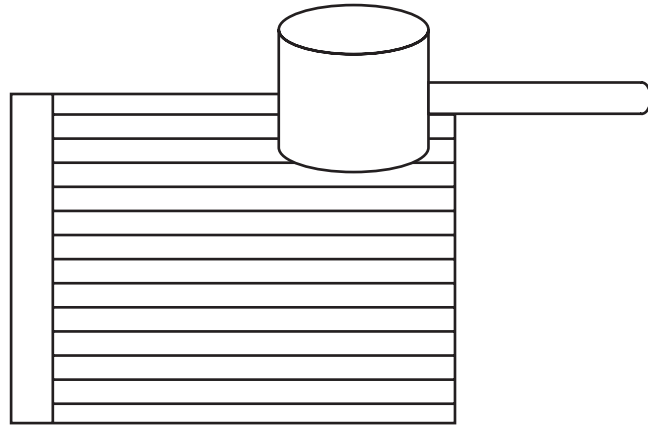

شکل ۶-۱۴

نقشه کار شماره ۲

زمان آموزش		بریدن ورق‌های نازک با قیچی دستی مستقیم بر	نوع تمرین
عملی	نظری		
۳ و ۱/۲	۱/۲	ورق آهن سیاه روغنی ۰/۵ × ۱۲۵ × ۱۲۵	جنس و ابعاد مواد اولیه

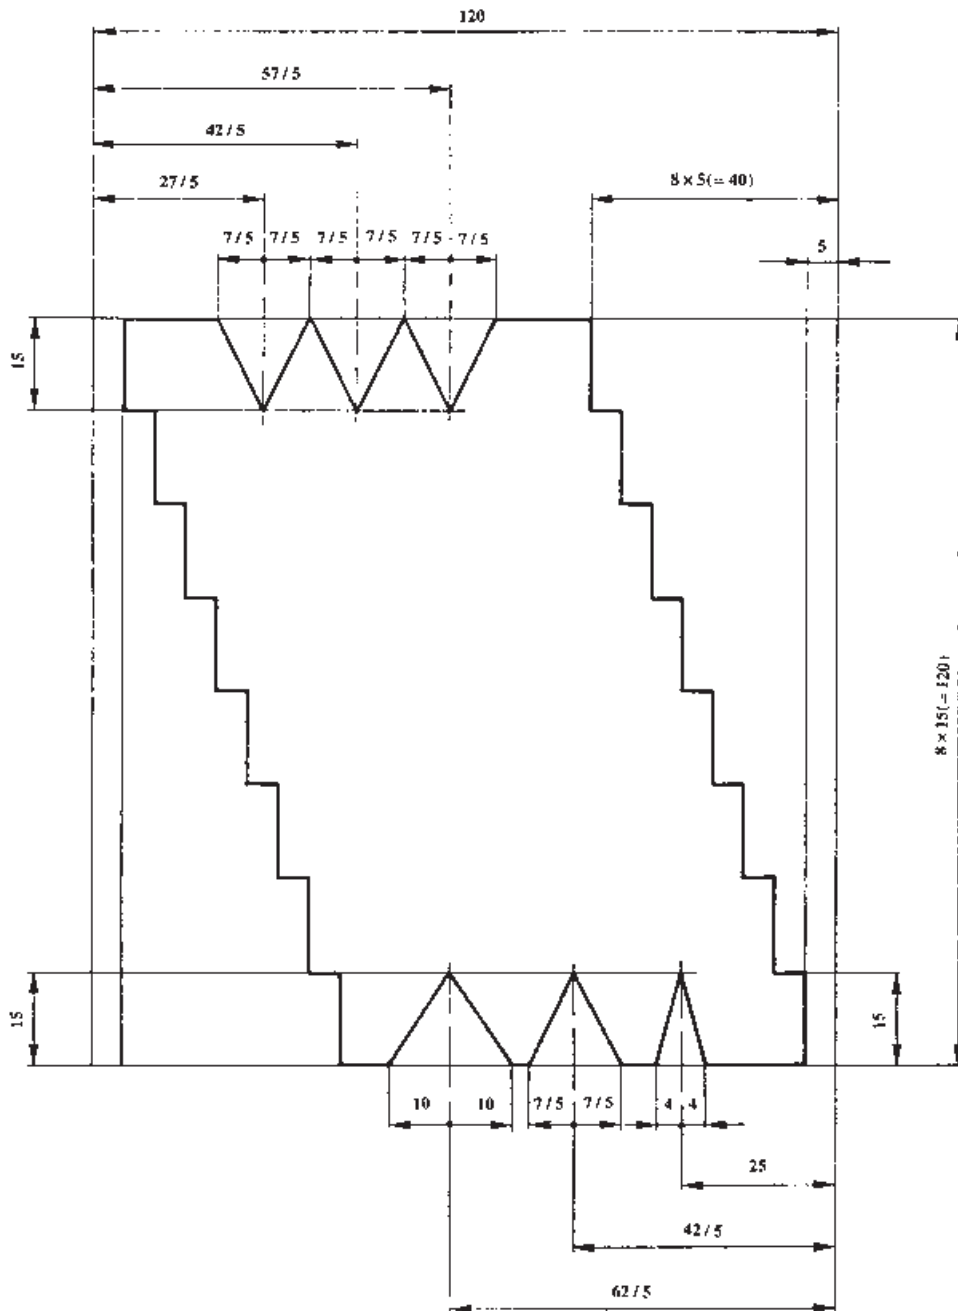


شکل ۶-۱۵

فعالیت در کارگاه: هنرجویان عزیز با توجه به نقشه به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- برای اجرای کار چه ابزارهای نیاز دارید.
- ۲- برای دور ریز کمتر اگر تعداد هنرجویان ۱۵ نفر باشد و ابعاد ورق موجود در کارگاه ۱۰۰۰×۵۰۰ باشد چپش قطعات چگونه باشد.
- ۳- جواب خود را با هم گروهی‌های خود و دیگر هم کلاسی‌ها مقایسه و بهترین جواب را به هنرآموز خود نشان دهید.
- ۴- به نظر شما مراحل انجام کار چگونه باید باشد.
- ۵- فکر می‌کنید زمان پیشنهادی برای این اجرای این کار کافی است در صوتی که جواب منفی می‌باشد. زمان پیشنهادی شما چه مدت می‌باشد.
- ۶- ابزارهای انتخابی خود را با هنرآموز خود در میان بگذارید.
- ۷- به گروه‌های سه نفره تقسیم و یک سرگروه برای خود انتخاب نمائید.
- ۸- مراحل انجام تمرین را در گروه خود مورد بررسی قرار دهید.
- ۹- جواب خود را با گروه‌های دیگر مقایسه نمائید.
- ۱۰- مراحل کار پیش نهادی را با هنرآموز خود مطرح نمائید.
- ۱۱- با دقت تمام شروع به انجام مراحل کار نمائید.
- ۱۲- پس از اتمام کار مشکلات پیش آمده را در گروه خود و گروه‌های دیگر مطرح نمائید.
- ۱۳- چه پیشنهادی برای برطرف کردن آنها در تمرین بعدی دارید.

نقشه کار ۳ (شکل ۶-۱۶)

زمان آموزش		بریدن ورق‌های نازک با قیچی دستی گردتر به صورت مارپیچ (اسپیرال) ورق آهن سیاه روغنی ۱۲۰×۱۲۰×۰/۵	نوع تمرین
عملی	نظری		
۳ و ۱/۲	۱/۲		جنس و ابعاد مواد اولیه

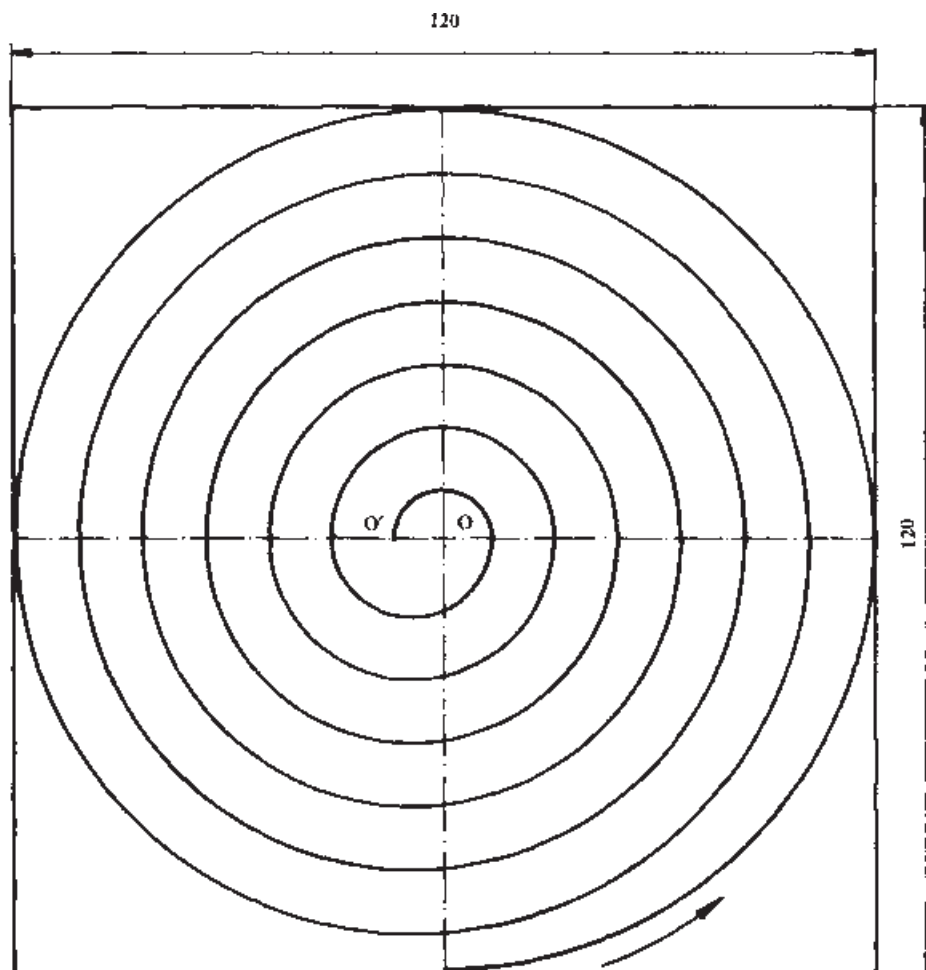

شکل ۶-۱۶

فعالیت در کارگاه: هنرجویان عزیز با توجه به نقشه به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- برای اجرای کار چه ابزارهای نیاز دارید.
- ۲- برای دور ریز کمتر اگر تعداد هنرجویان ۱۵ نفر باشد و ابعاد ورق موجود در کارگاه ۱۰۰۰×۵۰۰ باشد چینیش قطعات چگونه باشد.
- ۳- جواب خود را با هم گروهی های خود و دیگر همکلاسیه‌ها مقایسه و بهترین جواب را به هنر آموز خود نشان دهید.

- ۴- به نظر شما مراحل انجام کار چگونه باید باشد.
- ۵- فکر می‌کنید زمان پیشنهادی برای این اجرای این کار کافی است در صوتی که جواب منفی می‌باشد. زمان پیشنهادی شما چه مدت می‌باشد.
- ۶- ابزارهای انتخابی خود را با هنرآموز خود در میان بگذارید.
- ۷- به گروه‌های سه نفره تقسیم و یک سر گروه برای خود انتخاب نمائید.
- ۸- مراحل انجام تمرین را در گروه خود مورد بررسی قرار دهید.
- ۹- جواب خود را با گروه‌های دیگر مقایسه نمائید.
- ۱۰- مراحل کار پیش نهادی را با هنرآموز خود مطرح نمائید.
- ۱۱- با دقت تمام شروع به انجام مراحل کار نمائید.
- ۱۲- پس از اتمام کار مشکلات پیش آمده را در گروه خود و گروه‌های دیگر مطرح نمائید.
- ۱۳- چه پیشنهادی برای بر طرف کردن آنها در تمرین بعدی دارید.

سؤال: اگر هنرجوی چپ دست در کلاس خود دارید فکر می‌کنید کدام نوع قیچی فرم بر برای ایشان مناسب‌تر باشد قیچی چپ‌بر یا راست‌بر؟


- پاسخ خود را با هم‌کلاسی و هنرآموز خود در میان بگذارید.

کارهای عملی قلم کاری


همانطور که در فصل دو مطالعه نمودید از قلم برای برش استفاده می‌شود.

انواع قلم: در (شکل‌های ۶-۱۷ تا ۶-۲۳) زیرانواع قلم‌های مختلف و کاربرد آنها

را مشاهده می‌کنید.

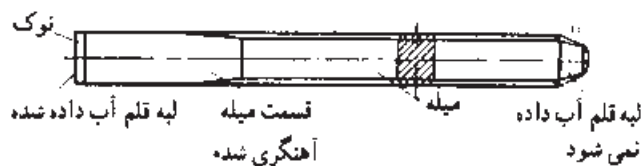


شکل ۶-۱۷ قلم تخت

 

شکل ۶-۱۸ قلم تخت با لبه‌ی گرد



شکل ۶-۱۹ قلم ناخنی

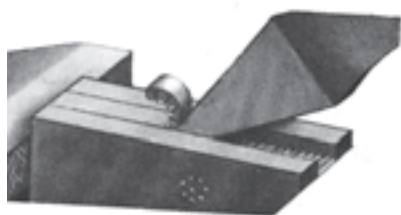

(ب) کاربرد قلم دم‌باریک و روش کار آن

شکل ۶-۲۰



(الف) قلم دم‌باریک (شیار بُر)



(ب) کاربرد و شیوه‌ی کار آن

شکل ۶-۲۱



(الف) قلم شیار منحنی بُر



(ب) کاربرد و شیوهی کار آن



الف) قلم میان‌بُر

شکل ۶-۲۲



(ب) کاربرد و شیوهی کار آن



الف) قلم پلیسه‌گیر

شکل ۶-۲۳

نکات اجرایی قلم کاری:

در قلم کاری به سه نکته اساسی زیر می‌بایست توجه نمود.

۱- عملیات قبل از برشکاری

۲- عملیات برشکاری

۳- عملیات اجرایی پس از برشکاری

۱- **عملیات اجرایی قبل از برشکاری:** قبل از عملیات قلم کاری لازم است به

نکات زیر توجه نمود.

جنس قطعه مورد قلم کاری: با توجه به نوع جنس قطعه کار نوع قلم انتخاب

می‌گردد. این موضوع در فصل دو مورد بررسی قرار گرفت.

شکل ظاهری قلم: لازم است قبل از شروع به قلم کاری زاویه قلم، نوع قلم، تیز

بودن نوک قلم، پلیسه نداشتن انتهای قلم را مورد بررسی قرار داد.

انتخاب ابزار مناسب: انتخاب ابزارهای مناسب مانند چکش مناسب از لحاظ وزن

و شکل، گیره یا نگهدارنده‌های مناسب.


انتخاب و آماده کردن قطعات کمکی: قطعاتی نظیر زیرسری، پشت‌بند،

شابلن‌های مخصوص.


خط کشی قطعه جهت قلم کاری: برای قلم کاری لازم است خط کشی را طوری انجام داد تا بتوان پس از قلم کاری مقداری از قطعه را با عملیاتی نظیر سوهان کاری به اتمام رساند.

۲- عملیات اجرائی با قلم: همانطوری که در بخش ۲ عنوان گردید از قلم کاری جهت انجام عملیات مختلف استفاده می شود که در ادامه به نکات اجرائی آنها می پردازیم:

بریدن با استفاده از قلم: برای بریدن توسط قلم می توان از قلم های مانند قلم تخت، قلم ناخنی، قلم گردبر و قلم های دیگر استفاده نمود. برای این منظور ابتدا می بایست نوک قلم را بر روی خط برش تنظیم نمود برای این کار قلم را بصورت مایل روی خط برش قرار داده به طوری که نوک قلم و خط برش در یک راستا قرار گیرند و سپس قلم را آرام به صورت عمودی برگردانده و سپس شروع به ضربه زدن با چکش می کنند. برای قطع کردن لازم است طی چند مرحله صورت پذیرد وارد کردن ضربات سنگین موجب تغییر فرم در قطعه خواهد شد لذا اعمال ضربات مناسب باعث برش مطلوب خواهد شد. (شکل ۶-۲۴)

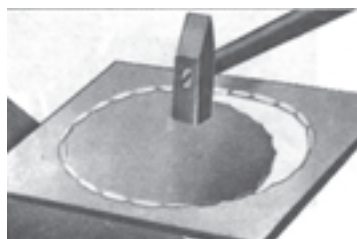


پ) روش خارج کردن قطعه بریده شده درون ورق

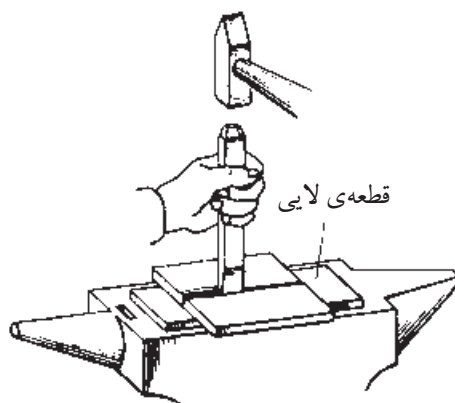

ب) روش بریدن با قلم

شکل ۶-۲۴

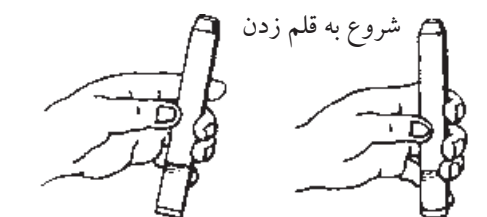


الف) شیوه تنظیم قلم بر روی خط

براده برداری از سطح:

کاربرد دیگر قلم در براده برداری از سطح قطعات می باشد. این کار را می توان با استفاده از قلم های تخت و ناخنی انجام داد. این عمل را در شکل (۶-۲۵) مشاهده

می‌کنید. برای جلوگیری از شکست در انتهای عمل براده بردای لازم است در انتهای کار عمل براده برداری از جهت مخالف صورت پذیرد.

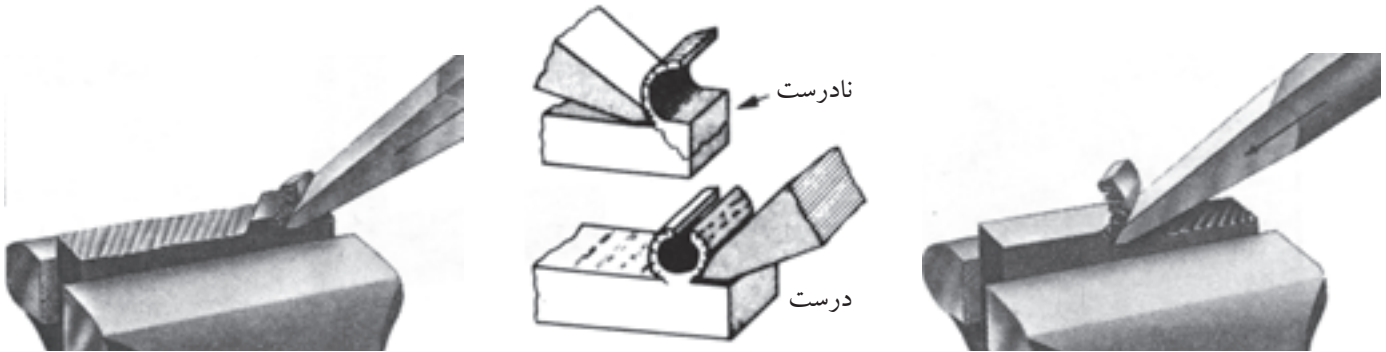

ب) روش درست و نادرست براده برداری از انتهای کار

الف) براده برداری از سطح

شکل ۶-۲۵

برای اجرای عمل درست براده برداری از سطح لازم است به نکات زیر توجه نمود. قلم را در دست چپ خود و انتهای چکش را با دست راست خود بگیرید. و به قلم ضربه وارد نمایید. نکته مهم دیگر نحوه نگاه کردن به قلم می‌باشد. که می‌بایست در سمت راست قطعه مورد براده برداری قرار گرفته و به سطح مورد براده بردای نگاه کرد.

(شکل ۶-۲۶)



ب) قلم کاری درست




الف) قلم کاری نادرست

شکل ۶-۲۶

جدا کردن اتصالات پیچ و پرچ شده با قلم:

با استفاده از قلم و ضربه های چکش می‌توان اتصالات پرچکاری شده را که کله پرچ بیرون از سطح کار می‌باشد. (مانند پرچ سر تخت، سر عدسی نیمکروی و...) جدا


کرد. این عمل توسط قلم لب پران انجام می‌گیرد. ابتدا قلم را روی سطح کار تکیه داده نوک آن را با کله پرچ تماس می‌دهیم سپس با ضربه‌های پی در پی چکش سر پرچ را جدا می‌کنیم. (۶-۲۷)

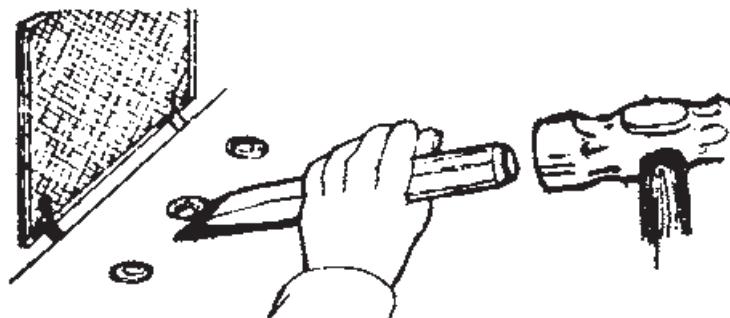

شکل ۶-۲۷ استفاده از قلم برای جدا کردن اتصالات پرچکاری شده

جادر آوردن داخل قطعات با استفاده از قلم:

برای در آوردن شکل‌های هندسی مانند مربع، مستطیل، دایره و غیره می‌توان پیرامون شکل مورد نظر سوراخ‌هایی ایجاد کرد و سپس با قلم آنها را به هم متصل ساخت. البته در شکل‌هایی که دارای ضلع‌های قرینه هستند برای آسان شدن کار می‌توان فقط روی دو ضلع از شکل سوراخ ایجاد کنیم و دو ضلع دیگر را با قلم به هم متصل سازیم. همچنین پل‌های باقیمانده بین سوراخ‌ها نیز به وسیله قلم جدا شود. (شکل ۶-۲۸)

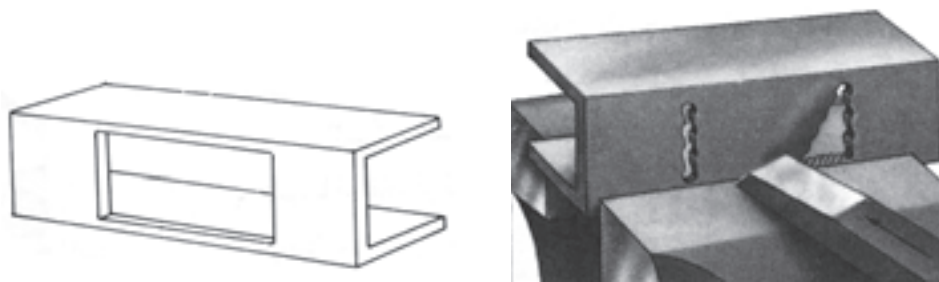

ب

الف

شکل ۶-۲۸

دلایل و عیب‌های ایجاد شده هنگام عملیات قلم کاری و چگونگی رفع

این عیب‌ها:

هنگام اجرای قلم کاری ممکن است در قطعه کار عیب‌هایی ایجاد شود که با وجود این عیب‌ها دیگر نمی‌توانیم از قطعه استفاده کنیم در جدول (۶-۳) مهمترین عیب‌های عملیات قلم کاری را مشاهده می‌کنید.

جدول ۳-۶- عیب‌های ایجاد شده ضمن عملیات قلم‌کاری، علت به وجود آمدن و شیوه‌ی از میان بردن آن‌ها


ردیف	نوع عیب	علت بوجود آمدن عیب	رفع عیب
۱	قطعه بزرگتر یا کوچکتر از اندازه بریده شده است	تنظیم نشدن قلم به طور دقیق تر محل برش	نوک قلم به صورت مایل ابتدا روی خط تنظیم شود و سپس به حالت قائم در محل مربوطه قرارداده شود
۲	در براده برداری سطحی ضخامت براده متفاوت است. (سطح قلم کاری شده ناصاف است)	زاویه برش قلم یکسان تنظیم نشده است.	دقت شود زاویه برش قلم و زاویه آزارد آن در طول برشکاری ثابت بماند
۳	ارتفاع سطح قلم کاری شده یکسان نیست	حرکت متناوب قطعه کار در ضمن قلم کاری	قطعه در جای خود محکم گردد.
۴	برای وارد شدن قلم در قطعه ضربه های زیاد لازم است	کند بودن لبه قلم	تیز کردن لبه قلم با توجه به زاویه های مناسب صورت گیرد
۵	برجستگی سطح قطعه در محل قلم کاری زیاد است	بزرگ بودن زاویه راس قلم	زاویه راس قلم متناسب با جنس قطعه تیز شود
۶	لغزیدن قلم روی سطح کار	یکنواخت نبودن سطوح نوک قلم	نوک قلم به طور یکنواخت تیز شود
۷	نوک قلم زود کند می‌شود	نرم بودن نوک قلم	آبکاری و سخت کردن نوک قلم

نکات ایمنی در عملیات قلم‌کاری:

- هنگام قلم‌کاری برای جلوگیری از حوادثی که ممکن است به چشم صدمه وارد کند از عینک حفاظتی استفاده کنید. همچنین در موقع تیز کردن نوک قلم استفاده از عینک حفاظتی ضروری است.
- چکش را از نظر محکم بودن دسته کنترل کنید تا از در آمدن و پرتاب آن به اطراف جلوگیری شود
- ضربه های وارده توسط چکش در امتداد محور صورت گیرد تا از هر گونه صدمه احتمالی جلوگیری شود.
- هر چند وقت یک بار به محل چکش خور قلم توجه کنید اگر در اثر ضربه های چکش پلیسه دار شده است آن را سنگ بزنید در غیر این صورت ممکن است لبه‌های آن به اطراف پرتاب شود و حادثه ای رایج‌تر را بیافریند.

- هنگام سنگزدن قلم از تکیه گاه سنگ استفاده کنید و مواظب دستان خود باشید.
- انجام تمرین های قلم کاری

زمان آموزش		نوع تمرین	جنس و ابعاد مواد اولیه
عملی	نظری		
۵	۱	بریدن ورق‌های نازک با قیچی دستی گردبُر و قلم	ورق آهن گالوانیزه ۰/۵×۱۵۵×۱۵۵

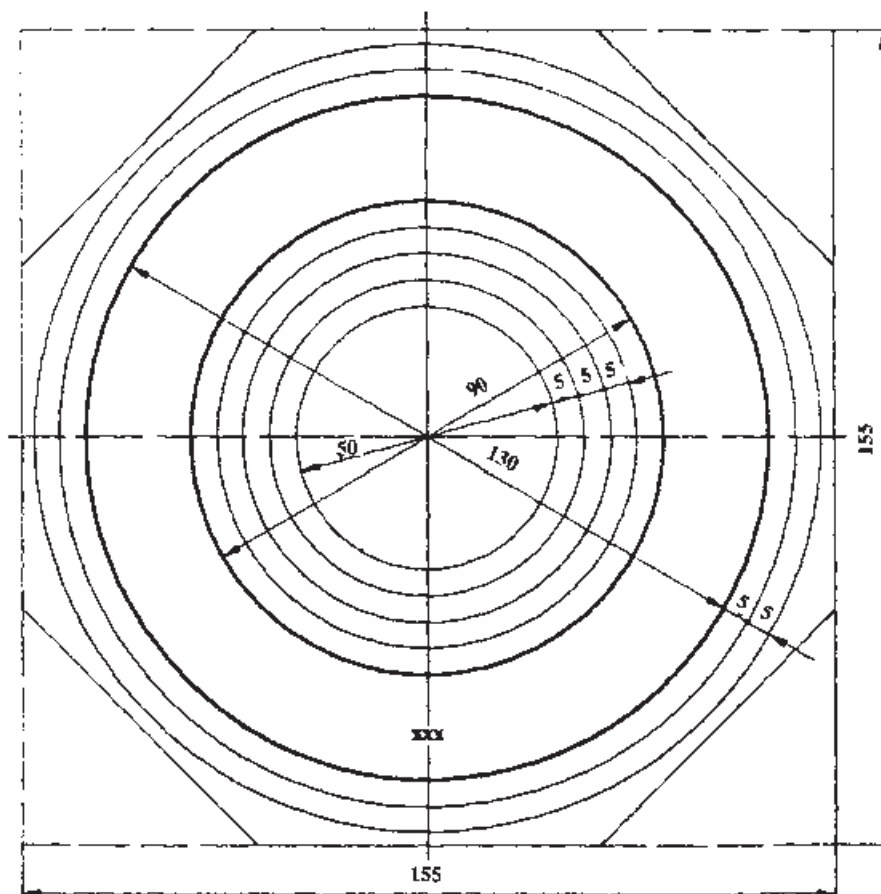

شکل ۶-۲۹

- فعالیت در کارگاه:** هنرجویان عزیز با توجه به نقشه به سوالات زیر پاسخ دهید.
- ۱- برای اجرای کار چه ابزارهای نیاز دارید. از بین ابزارهای پیشنهادی فکر می‌کنید کدام ابزارها برای این تمرین مناسب می‌باشد.
 - ۲- برای دور ریز کمتر اگر تعداد هنرجویان ۱۵ نفر باشد و ابعاد ورق موجود در کارگاه ۱۰۰۰×۳۲۰ باشد چپش قطعات چگونه باشد.


- ۳- جواب خود را با هم گروهی های خود و دیگر همکلاسی ها مقایسه و بهترین جواب را به هنر آموز خود نشان دهید.
- ۴- به نظر شما مراحل انجام کار چگونه باید باشد.
- ۵- فکر می کنید زمان پیشنهادی برای این اجرای این کار کافی است در صوتی که جواب منفی می باشد. زمان پیشنهادی شما چه مدت می باشد.

ابزارهای پیشنهادی

- ۱- گونیای ۹۰ درجه
- ۲- خط کش فلزی (ستاره) ۳۰ سانتی متری
- ۳- خط کش فلزی (ستاره) ۵۰ سانتی متری
- ۴- نقاله متحرک
- ۵- سوزن خط کش
- ۶- سنبه نشان
- ۷- چکش فلزی
- ۸- چکش چوبی
- ۹- پرگار فلزی
- ۱۰- سوهان تخت ۲۰۰ میلی متری
- ۱۱- سوهان نیمگرد ۲۰۰ میلی متری
- ۱۲- قیچی مستقیم بر
- ۱۳- قیچی گردبر
- ۱۵- قلم تخت
- ۱۶- قلم ناخنی

مراحل انجام کار

- ۱- ابعاد ورق را کنترل نموده و از گونیا بودن آن اطمینان حاصل نمائید.
- ۲- مطابق شکل (۶-۳۰) با رسم قطره های ورق مرکز آن را مشخص و با سنبه نشان علامت گذاری نمائید.

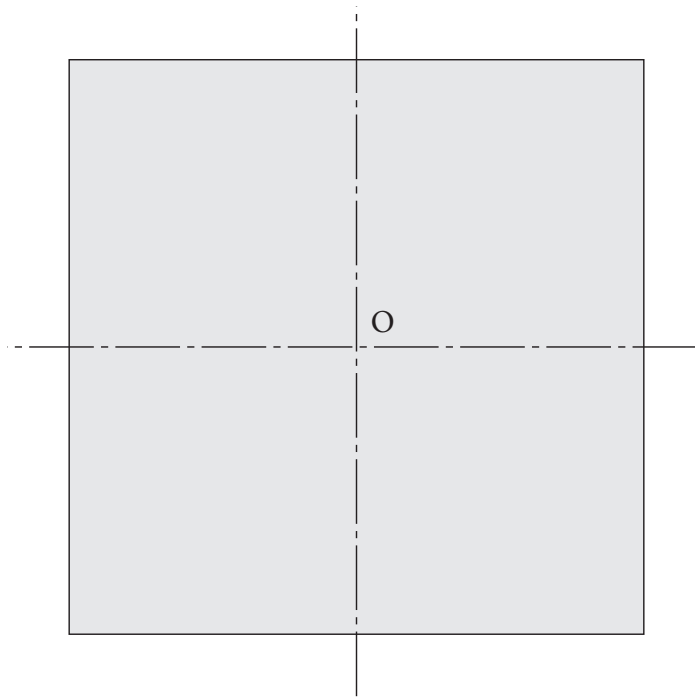


شکل ۳۰-۶

۳- به ترتیب دایره‌های با شعاع‌های ۲۵-۳۰-۳۵-۴۰ و ۴۵ میلی‌متری را در وسط قطعه و سپس دایره‌های با شعاع‌های ۶۵-۷۰-۷۵ میلی‌متر در قسمت خارجی قطعه به مرکز O با پرگار ترسیم نمایید. (شکل ۳۱-۶)


۴- خط‌های برش گوشه‌های قطعه را مطابق شکل (۳۲-۶) ترسیم کنید.

۵- قطعه را روی یک سندان قرار دهید یا یک زیرسری از ورق آهن را زیر آن


بگذارید. (شکل ۳۳-۶)

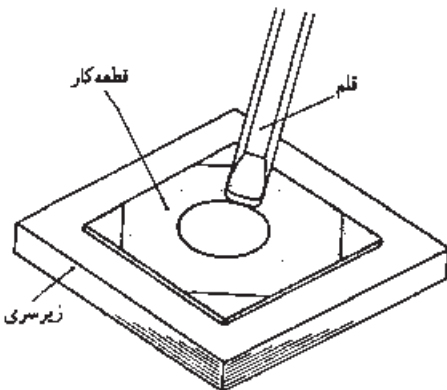

شکل ۳۳-۶

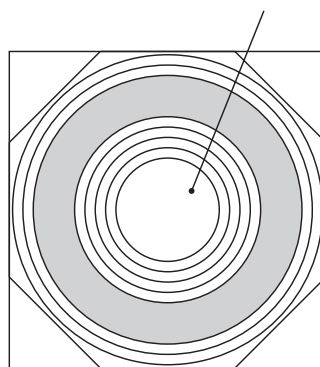


شکل ۳۲-۶

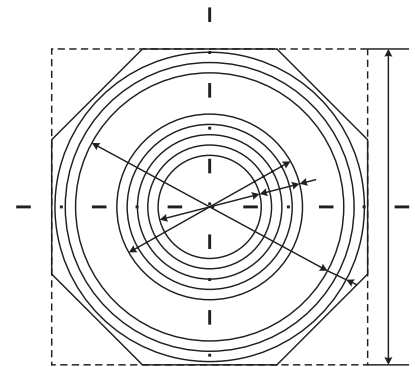


شکل ۳۱-۶

۶- مطابق شکل (۳۴-۶) به وسیله قلم و چکش اقدام به برشکاری دایره داخلی به قطر ۵۰ میلی متر کنید سپس قسمت بریده شده را به وسیله سوهان نیمگرد کاملاً سوهان کاری کنید. برای برشکاری با قلم تعداد ضربات وارده می بایست متناسب بوده و از وارد کردن ضربات سنگین خودداری نمائید تا قطعه دچار تغییر شکل نگردد.

۷- قسمت‌های خارجی را از گوشه ببرید به طوری که در پایان ورق تقریباً به صورت دایره در آید. (شکل ۳۶-۶)

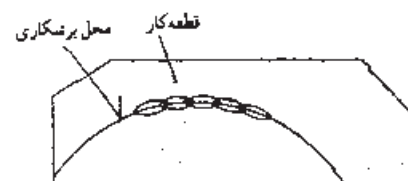


شکل ۳۴-۶
قلم کاری دایره داخلی به قطر ۵۰ میلی متر

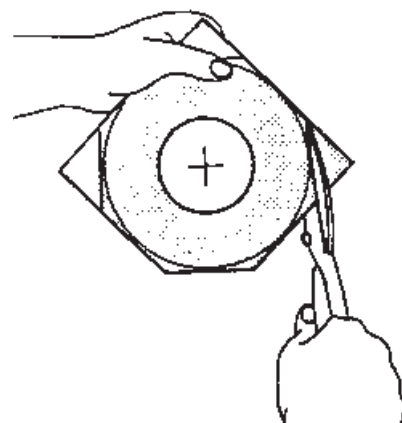


شکل ۳۵-۶ برشکاری اطراف قطعه



الف) بریدن قوس‌های خارجی با قیچی گردبُر

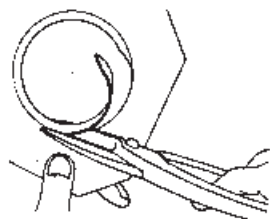

ب) آغاز بریدن قوس‌های داخلی با قیچی گردبُر

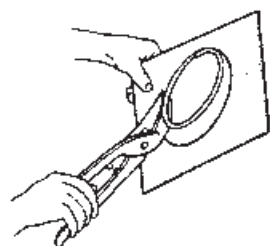

پ) ادامه بریدن قوس‌های داخلی با قیچی گردبُر


شکل ۳۶-۶

۸- برشکاری دایره‌ها را از دایره داخلی به ترتیب شماره آغاز کنید و سپس به بریدن قوس‌های خارجی پردازید در شکل (۳۶-۶) ترتیب برشکاری را مشاهده می کنید.


۹- هنگام برشکاری با قیچی باید بکوشید خط‌های برش به صورتی زیر تیغه‌های قیچی قرار گیرند که نسبت به هم یک زاویه ۹۰ درجه بسازد (عمود بر هم باشند)

۱۰- ورق‌های بریده شده را پس از پلیسه گیری صافکاری نموده و جهت ارزش یابی به هنر آموز خود ارائه نمائید.

زمان آموزش		بریدن به وسیله قلم	نوع تمرین
عملی	نظری		
۸	-	ورق آهن سیاه ۱/۵ یا ۱/۲ × ۶۰ × ۱۸۰	جنس و ابعاد مواد اولیه

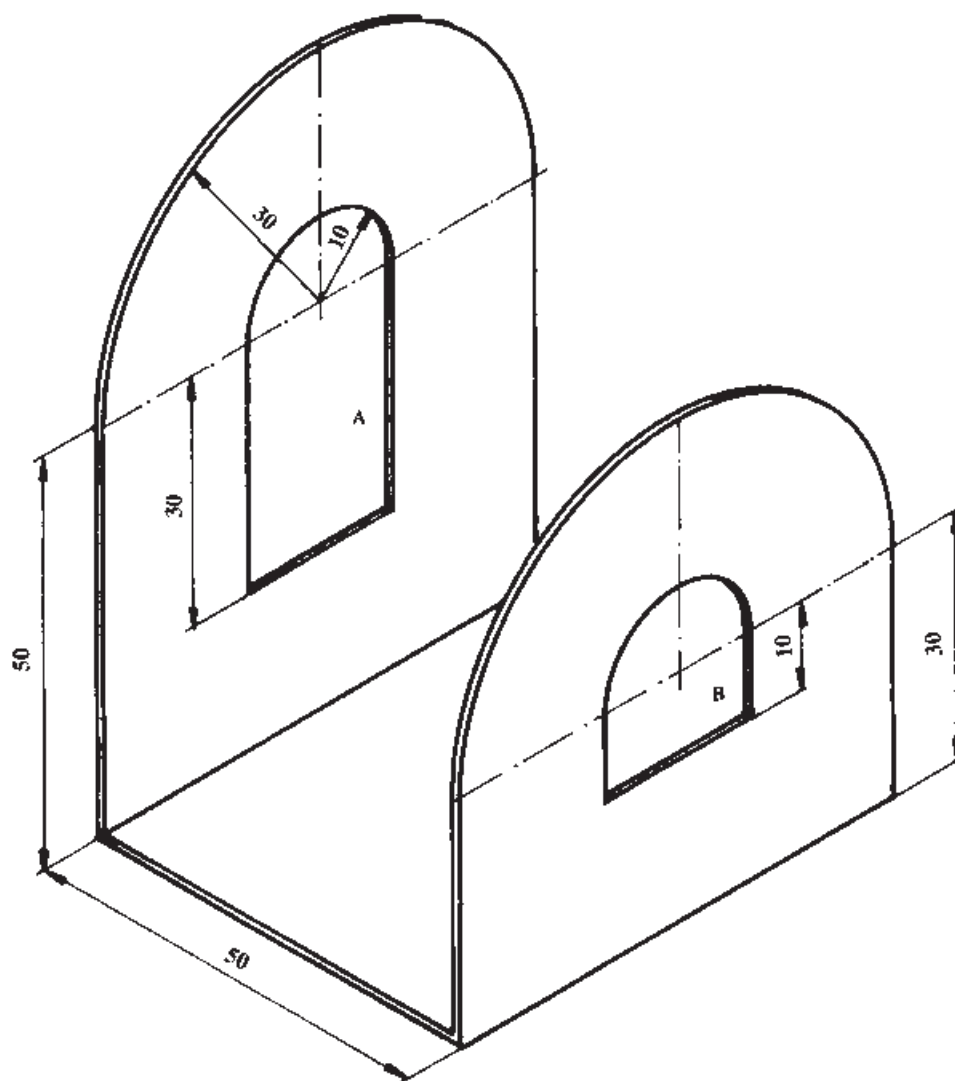

شکل ۶-۳۷

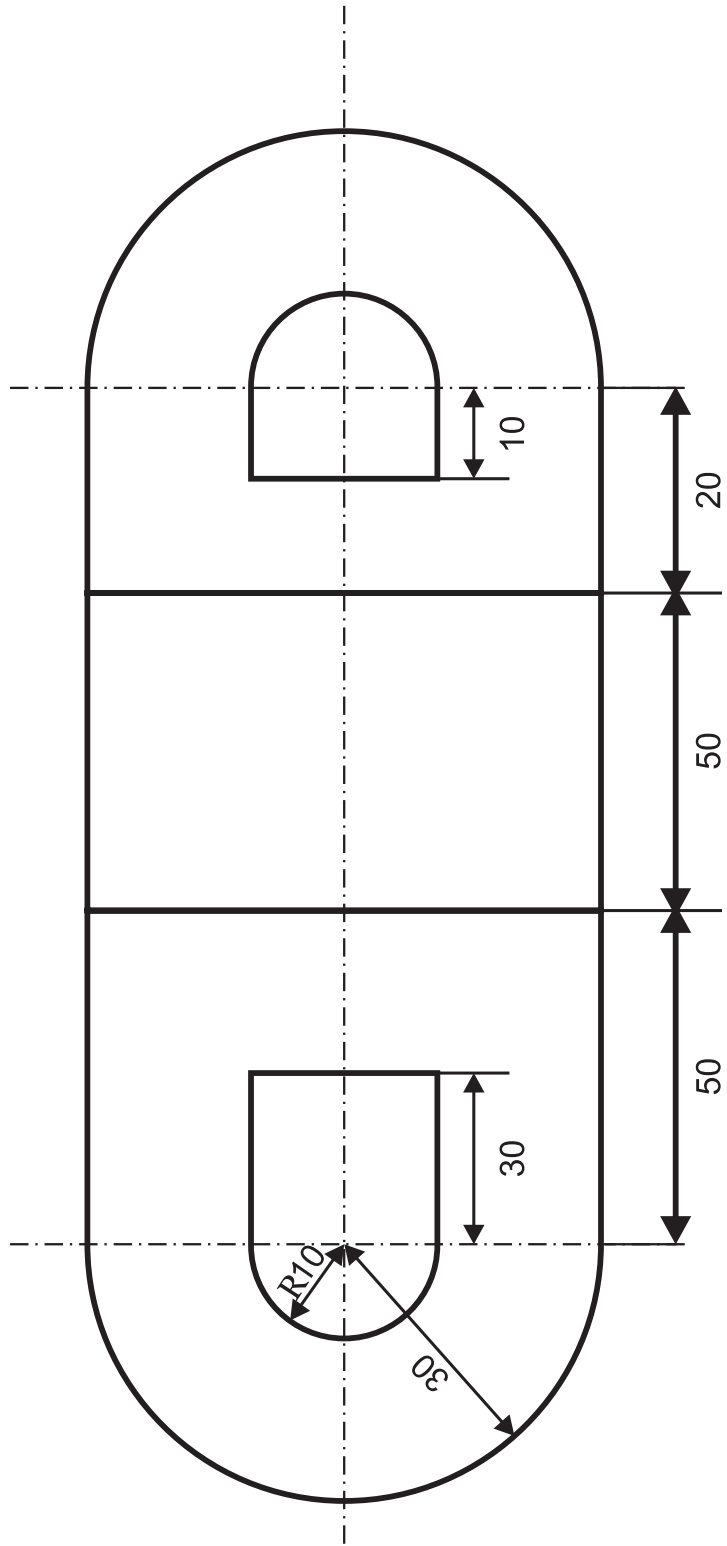

شکل ۶-۳۸

فعالیت در کارگاه: هنرجویان عزیز با توجه به نقشه به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- برای اجرای کار چه ابزارهای نیاز دارید. از بین ابزارهای پیشنهادی فکر می کنید کدام ابزارها برای این تمرین مناسب می باشد.
- ۲- برای دور ریز کمتر اگر تعداد هنرجویان ۱۵ نفر باشد و ابعاد ورق موجود در کارگاه ۱۰۰۰×۳۰۰ باشد چپش قطعات چگونه باشد.
- ۳- جواب خود را با هم گروهی های خود و دیگر همکلاسیها مقایسه و بهترین جواب را به هنر آموز خود ارائه دهید.
- ۴- به نظر شما مراحل انجام کار چگونه باید باشد.
- ۵- فکر می کنید زمان پیشنهادی برای این اجرای این کار کافی است در صوتی که جواب منفی می باشد. زمان پیشنهادی شما چه مدت می باشد.

ابزارهای پیشنهادی

- ۱- گونیای ۹۰ درجه
- ۲- خط کش فلزی (ستاره) ۳۰ سانتی متری
- ۳- خط کش فلزی (ستاره) ۵۰ سانتی متری
- ۴- نقاله متحرک
- ۵- سوزن خط کش
- ۶- سنبه نشان
- ۷- چکش فلزی
- ۸- چکش چوبی
- ۹- پرگار فلزی
- ۱۰- سوهان تخت ۲۰۰ میلی متری
- ۱۱- سوهان نیمگرد ۱۵۰ میلی متری
- ۱۲- قیچی مستقیم بر
- ۱۳- قیچی گردبر
- ۱۵- قلم تخت

۱۶- قلم ناخنی

۱۷- قلم نیمگرد


۱۸- قیچی اهرمی

۱۹- عینک حفاظتی

۲۰- قیچی نیبلر دستی


مراحل انجام کار

۱- ابعاد مواد اولیه را با خط کش فلزی کنترل کنید. (شکل ۳۹-۶)

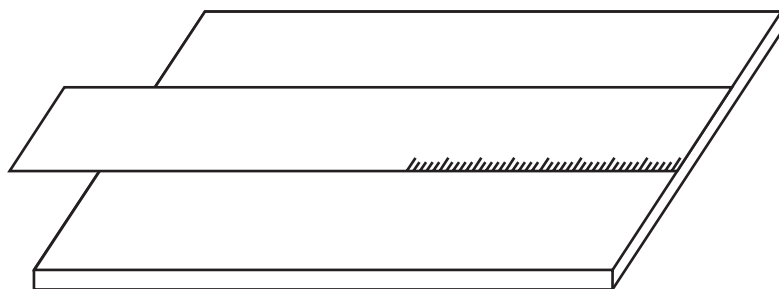


شکل ۳۹-۶

۲- با استفاده از گونیا ی لبه دار ۹۰ درجه قطعه را کنترل و بررسی کنید. (شکل ۴۰-۶)

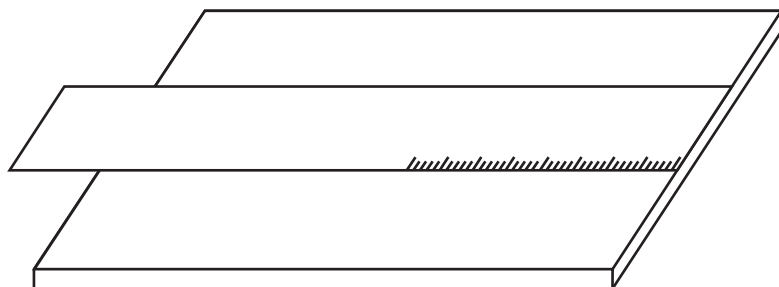


شکل ۴۰-۶

۳- قطعه را مطابق شکل (۴۱-۶) خط کشی کنید.

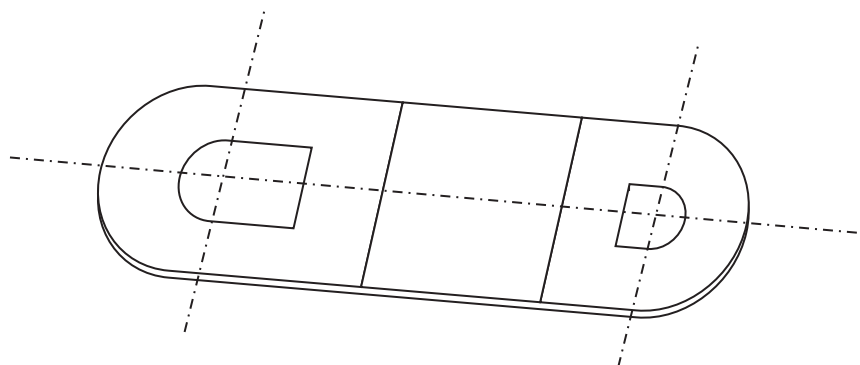


شکل ۴۱-۶

۴- خط‌های برش را با سنبه نشان علامت گذاری کنید. (شکل ۶-۴۲)

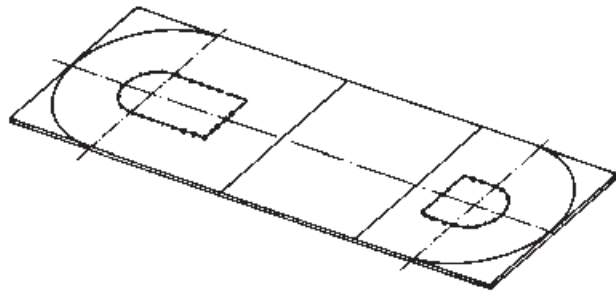

شکل ۶-۴۲

۵- خط‌های سنبه نشان زده قسمت‌های A و B را به وسیله قلم بپزید. (شکل ۶-۴۳)

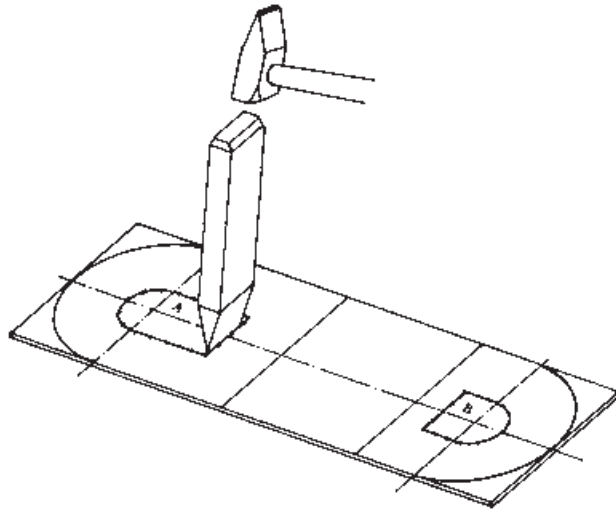


شکل ۶-۴۳ برشکاری با قلم

۶- خط‌های برشکاری شده قسمت‌های A و B را با دقت سوهان کاری

کنید.


۷- خط‌های صاف را با سوهان تخت و خط‌های منحنی را با سوهان

نیم‌گرد سوهان کاری کنید. (شکل ۶-۴۴)

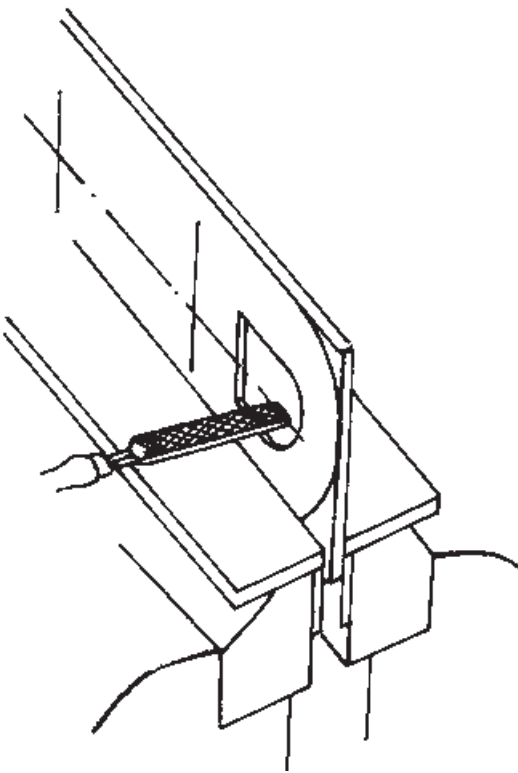

شکل ۶-۴۴ سوهان کاری خط‌های برشکاری شده


۸- قسمت‌های زاید را با قیچی اهرمی ببرید. (شکل ۶-۴۵)

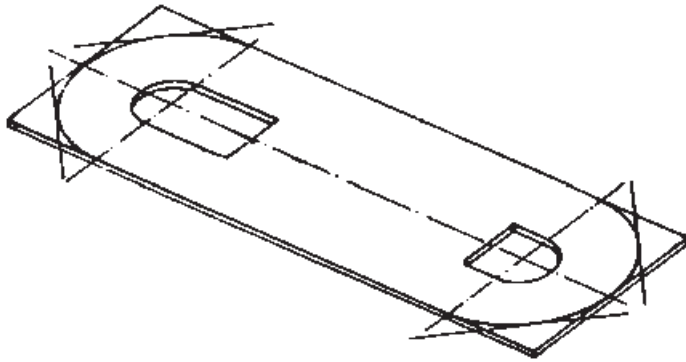

شکل ۶-۴۵ برشکاری قسمت‌های زاید با قیچی اهرمی

۹- زاویه‌های ایجاد شده را با سوهان تخت یا حرکت نوسانی سوهانکاری کنید.


(شکل ۶-۴۶)

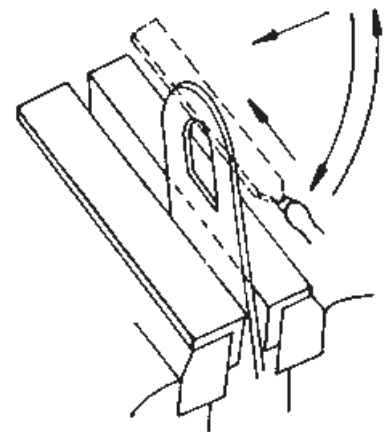


شکل ۶-۴۶ سوهان کاری قوس‌ها

۱۰- برای خمکاری قطعه کار از یک گیره و دو نبشی استفاده کنید. (شکل ۶-۴۷)

قطعه را بین دو نبشی (لب گیره) به گونه‌ای قرار دهید که خط خم مماس با خط لب گیره باشد. گیره را محکم کنید و برای محکم کردن لبه نبشی‌های کمکی شکل (۶-۴۸) از یک گیره دستی استفاده کنید. با ضربه‌های چکش چوبی یک طرف قطعه را خمکاری کنید. سپس برای ایجاد یک زاویه کامل و نیز برای بر طرف کردن انحنا احتمالی که روی سطح کار به وجود آمده است.

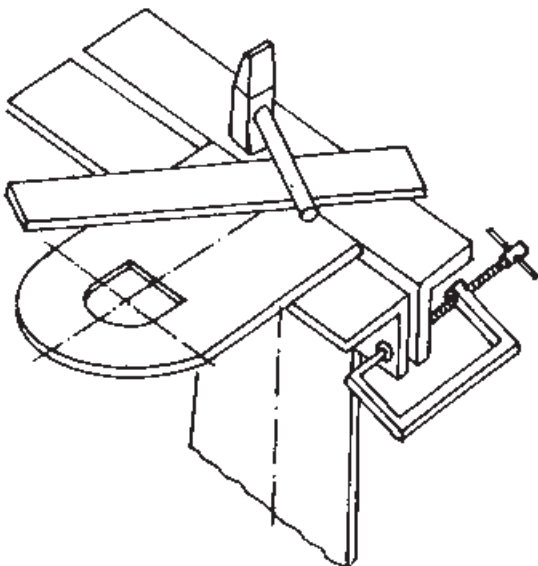

شکل ۶-۴۸ استفاده از فلز کمکی به منظور خمکاری کامل زاویه قطعه

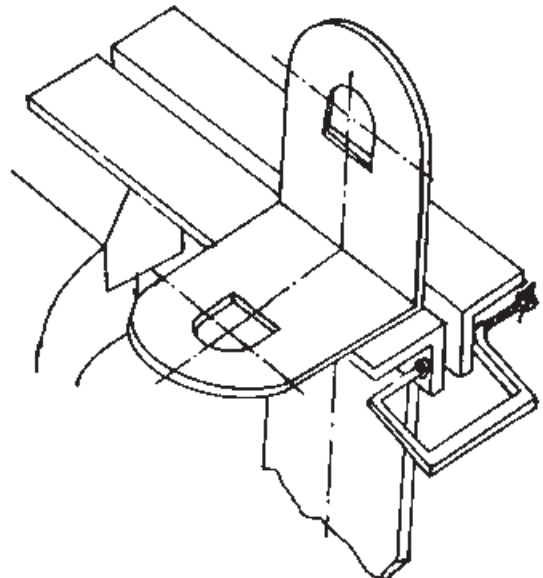

شکل ۶-۴۷ استفاده از گیره دستی

با گذاشتن یک قطعه فلز کمکی روی خم و زدن ضربه هایی با چکش فلزی خمکاری را کامل کنید همین عملیات را برای طرف دیگر قطعه انجام دهید تا قطعه شکل کامل خود را پیدا کند.


۱۱- با گونیا زاویه های خم شده را کنترل کنید، چنانچه پیچیدگی در قطعه کار وجود دارد آن را برطرف کنید و پس از پرداخت و کنترل نهایی برای ارزشیابی تحویل دهید.

۱۲- در حین مراحل اجرا آیا با مشکل برخورد داشتید.


۱۳- برای رفع این مشکل چه پیشنهادی دارید.

نقشه کار شماره ۳ (شکل ۶-۴۹)

زمان آموزش		بریدن به وسیله قلم (غشگیر کتاب)	نوع تمرین
عملی	نظری		
۱۰	-	ورق آهن سیاه ۱۵۰×۱۰۰×۱	جنس و ابعاد مواد اولیه

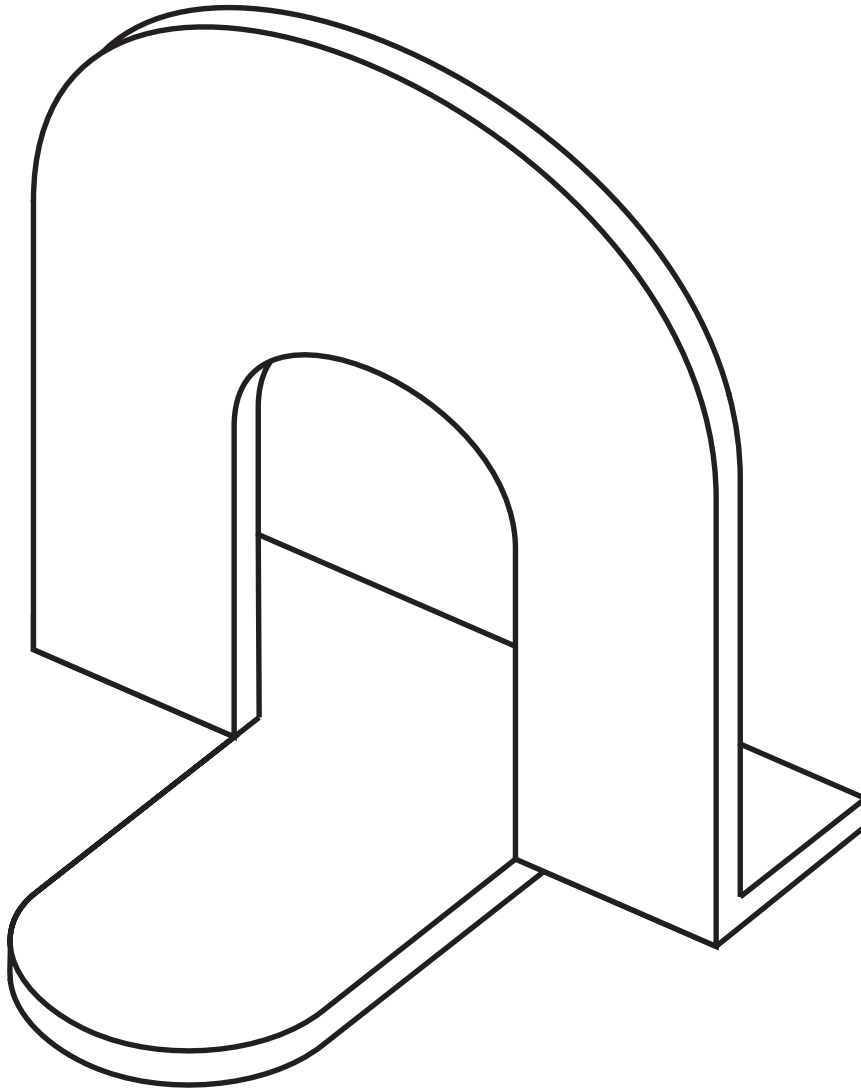

شکل ۶-۴۹

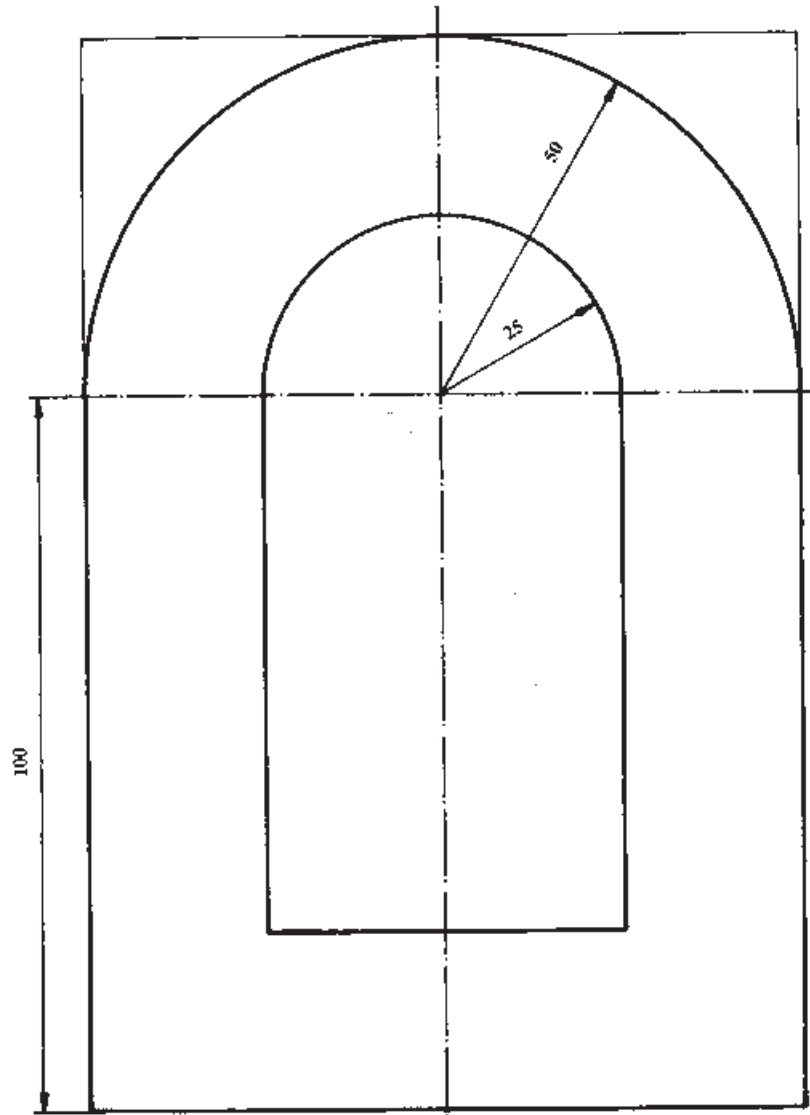


شکل ۵۰-۶

فعالیت در کارگاه: هنرجویان عزیز با توجه به نقشه به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- برای اجرای کار چه ابزارهای نیاز دارید.
- ۲- برای دور ریز کمتر اگر تعداد هنرجویان ۱۵ نفر باشد و ابعاد ورق موجود در کارگاه ۱۰۰۰×۳۰۰ باشد چینی قطعات چگونه باشد.
- ۳- جواب خود را با هم گروهی های خود و دیگر همکلاسیها مقایسه و بهترین جواب را به هنرآموز خود نشان دهید.
- ۴- به نظر شما مراحل انجام کار چگونه باید باشد.
- ۵- فکر می کنید زمان پیشنهادی برای این اجرای این کار کافی است در صوتی که جواب منفی می باشد. زمان پیشنهادی شما چه مدت می باشد.
- ۶- ابزارهای انتخابی خود را با هنرآموز خود در میان بگذارید.
- ۷- به گروه های سه نفره تقسیم و یک سر گروه برای خود انتخاب نمایید.
- ۸- مراحل انجام تمرین را در گروه خود مورد بررسی قرار دهید.
- ۹- جواب خود را با گروه های دیگر مقایسه نمایید.
- ۱۰- مراحل کار پیش نهادی را با هنرآموز خود مطرح نمایید.
- ۱۱- با دقت تمام شروع به انجام مراحل کار نمایید.
- ۱۲- پس از اتمام کار مشکلات پیش آمده را در گروه خود و گروه های دیگر مطرح نمایید.
- ۱۳- چه پیشنهادی برای برطرف کردن آنها در تمرین بعدی دارید.

زمان آموزش		بریدن به وسیله قیچی و قلم (شمعدانی)	نوع تمرین
عملی	نظری		
۱۴	۲	۱- ورق آهن سیاه ۱۰۰×۷۰×۱ ۲- ورق آهن سیاه ۷۰×۵۰×۱ ۳- ورق آهن سیاه ۵۰×۵۰×۱/۵ ۴- مفتول فولادی به قطر ۶ و طول ۵۰۰	جنس و ابعاد مواد اولیه

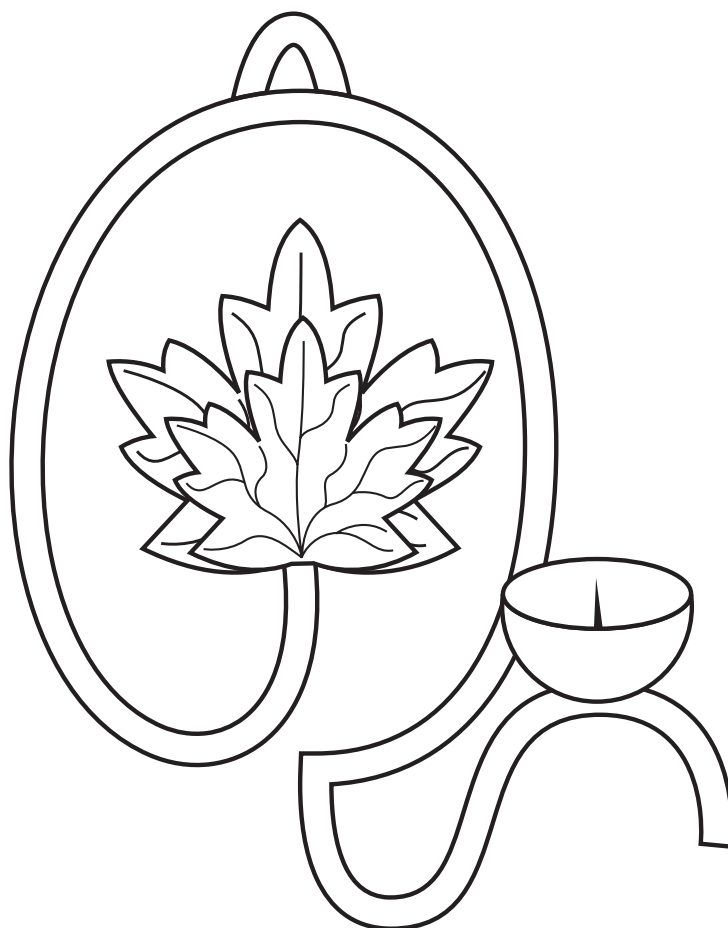

فعالیت در کارگاه: هنرجویان عزیز با توجه به نقشه به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- برای اجرای کار چه ابزارهای نیاز دارید. از بین ابزارهای پیشنهادی فکر می کنید کدام ابزارها برای این تمرین مناسب می باشد.
- ۲- برای دور ریز کمتر اگر تعداد هنرجویان ۱۵ نفر باشد و ابعاد ورق موجود در کارگاه $1000 \times 1000 \times 1$ باشد چپش قطعات چگونه باشد.
- ۳- جواب خود را با هم گروهی های خود و دیگر همکلا سیها مقایسه و بهترین جواب را به هنر آموز خود نشان دهید.
- ۴- به نظر شما مراحل انجام کار چگونه باید باشد.
- ۵- فکر می کنید زمان پیشنهادی برای این اجرای این کار کافی است در صوتی که جواب منفی می باشد. زمان پیشنهادی شما چه مدت می باشد.

ابزارهای پیشنهادی

- ۱- گونیای ۹۰ درجه
- ۲- خط کش فلزی (ستاره) ۳۰ سانتی متری
- ۳- خط کش فلزی (ستاره) ۵۰ سانتی متری
- ۴- نقاله متحرک
- ۵- سوزن خط کش
- ۶- سنبه نشان
- ۷- چکش فلزی
- ۸- چکش چوبی
- ۹- پرگار فلزی
- ۱۰- سوهان تخت ۲۰۰ میلی متری
- ۱۱- سوهان نیمگرد ۱۵۰ میلی متری
- ۱۲- قیچی مستقیم بر
- ۱۳- قیچی گردبر
- ۱۵- قلم تخت

- ۱۶- قلم ناخنی
- ۱۷- قلم نیمگرد
- ۱۸- قیچی اهرمی
- ۱۹- عینک حفاظتی
- ۲۰- قیچی نیلر دستی
- ۲۱- چکش کروی (قلوه‌ای)

مراحل انجام کار:

۱- طول گسترده مفتول مورد نیاز جهت ساخت فرم شعمدانی را محاسبه کنید. شکل

(۵۲-۶)




شکل ۵۲-۶

۲- با استفاده از قیچی اوئیورسال مفتول مورد محاسبه را به اندازه قطع نمایید.


۳- دو طرف مفتول را مطابق شکل به گیره بسته و با استفاده از سوهان پخ زنی کنید.

(شکل ۵۳-۶)

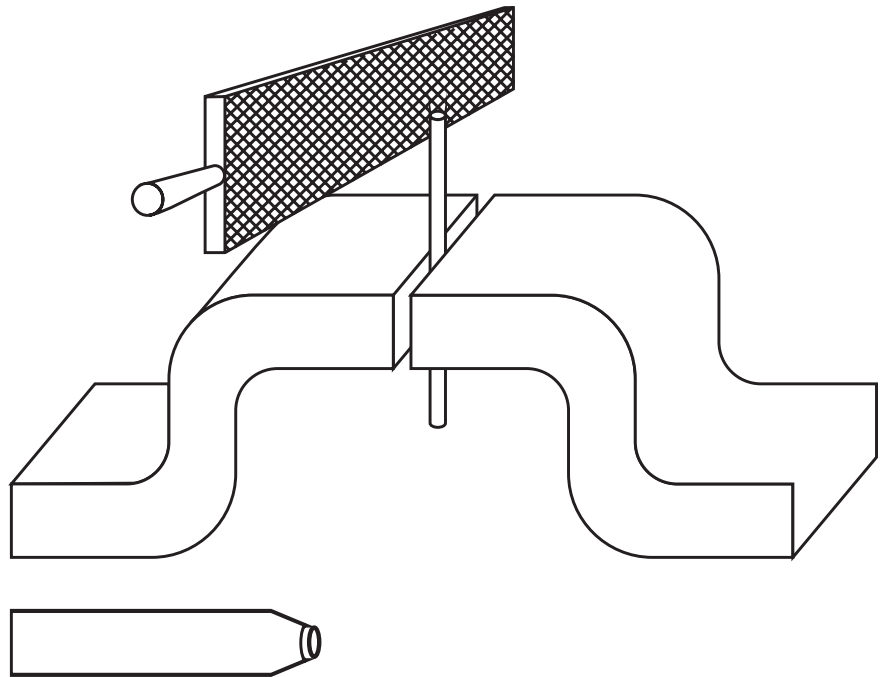

شکل ۵۳-۶

۴- با استفاده از چکش کروی (قلوه ای) و سندان نسبت به فرم دادن مفتول اقدام نمائید. برای این منظور با اعمال ضربات متوالی و یکنواخت و طی چند مرحله نسبت به گرد کردن مفتول اقدام کنید. (شکل ۶-۵۴)

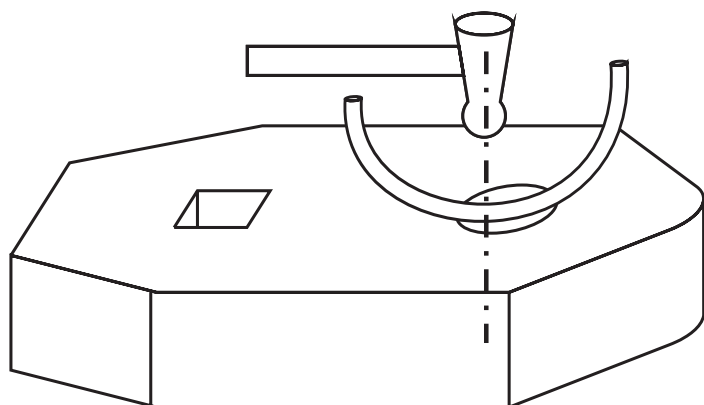


شکل ۶-۵۴

۵- برای کنترل ابعادی می توان دایره های با قطر ۱۰۰ روی میز کار کشیده و در طول انجام کار به تناوب نسبت به کنترل آن اقدام نمود.


۶- برای شکل دهی به قسمت انتهائی شمعدان می توان از یک لوله و یا میله گرد استفاده نموده و قوس مورد نظر را ایجاد نمود. (شکل ۶-۵۵)

۷- فرم شمعدانی را با استفاده از چکش و سندان صافکاری نموده و تکمیل نمائید.

۸- برای درست کردن برگ های شمعدانی می توان دو عدد برگ درخت چنار با ابعاد مختلف را انتخاب و به عنوان شابلن استفاده نموده و بر روی ورق فلزی رسم نموده و سپس با استفاده از قیچی دستی نسبت به برش آنها اقدام نمود. (شکل ۶-۵۶)

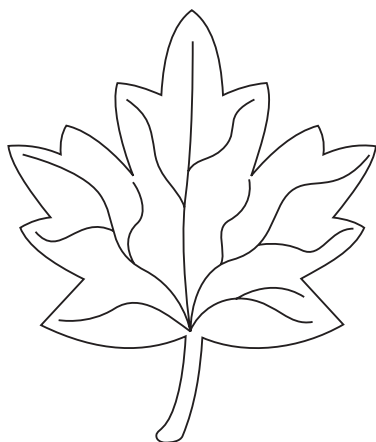


شکل ۶-۵۶

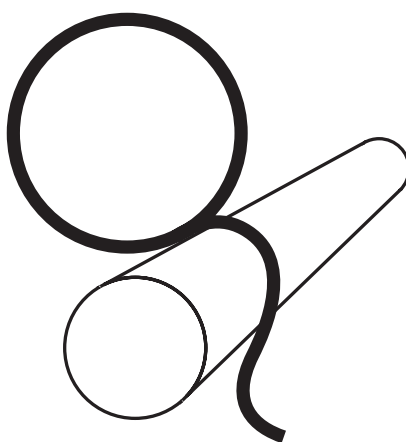


شکل ۶-۵۵

۹- برای ایجاد رگه های برگ روی ورق از قلم تخت استفاده کنید و مطابق شکل (۵۷-۶) این رگه ها را روی ورق ایجاد نمایید.

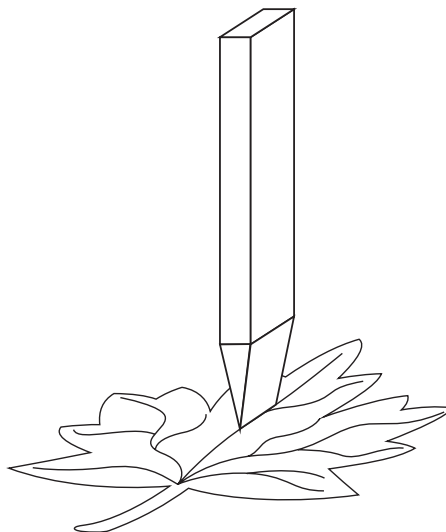


شکل ۵۷-۶

۱۰- برای درست کردن محل استقرار شمعدانی می توان به وسیله کاس کاری آن را تهیه نمود مراحل انجام کار به قرار زیر می باشد.

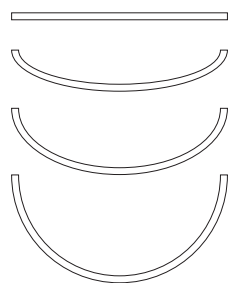


محدب و مقعر کردن (کاس کردن) با دست عبارتست از کاس کردن گرده ای از ورق فلزی بطریقی که ضربات چکش بطور منظم از لبه گرده ورق شروع شده و به مرکز آن ختم گردد. و این عمل تا آنجا ادامه یابد که قطعه تا حد مورد نظر کاس شود. برای انجام این عمل از چکش سر کروی (قلوه ای) و یا چکش صافکاری سرگرد و سندان چدنی چکش خوار یا چوبی که فرم مورد نظر در آن تعبیه شده باشد استفاده می شود. شکل (شکل ۵۸-۶) مراحل انجام کاس کاری را نشان می دهند.

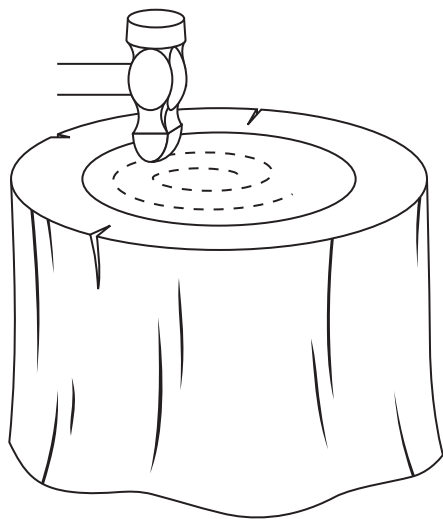

شکل ۵۸-۶

۱۱- پس از تکمیل قطعات آنها را با استفاده از فرآیند اکسی گازوروش لحیم کاری به یکدیگر مونتاژ کنید و سپس با انجام مراحل تکمیلی آن را جهت ارزشیابی ارائه نمایید.

۱۲- نکات ایمنی در برشکاری

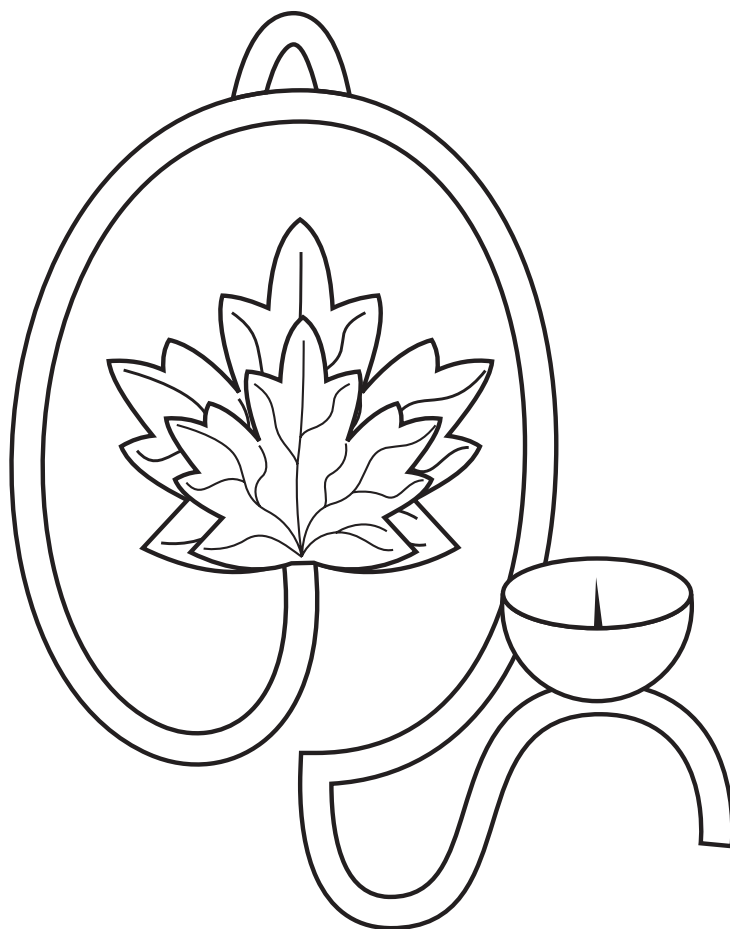

فصل هفتم

روش‌های خم‌کاری ورق‌های فلزی

هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود:

- ۱- اصول خمکاری ورق‌های فلزی را شرح دهد.
- ۲- روش‌های خمکاری ورق‌های فلزی را توضیح دهد.
- ۳- خمکاری ورق‌های فلزی را با روش‌های مختلف انجام دهد.





تمرین‌های خمکاری

روش‌های خمکاری ورق‌های فلزی

خمکاری ورق‌های فلزی

خمکاری ورق‌های فلزی را با ابزارهای دستی مانند گیره، چکش و... یا به وسیله ماشین‌های خمکاری انجام می‌دهند. (شکل ۱-۷)

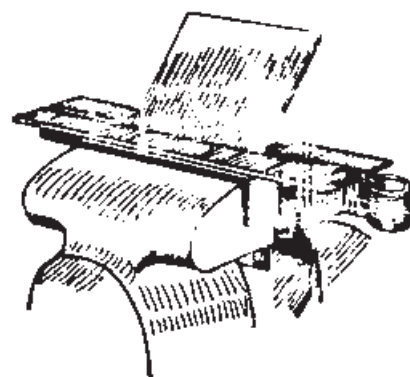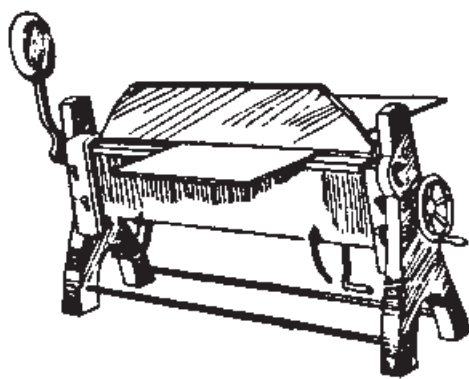

ب) خمکاری با استفاده از دستگاه خمکن

الف) خمکاری با استفاده از گیره و ابزار دستی

شکل ۱-۷ روش‌های خمکاری

قبل از خمکاری عواملی از قبیل شعاع خمش زاویه و جهت خمکاری را باید تعیین کرد. شعاع خمش با توجه به مقدار قوس مورد نظر در محل خمکاری انتخاب می‌شود. یعنی شعاع خمش مهمترین مساله در خمکاری است. اگر میزان خمش از حداقل شعاع خمش از حداقل مجاز کمتر باشد فلز در محل خم ترک خورده و می‌شکند.

خمکاری را در محور دانه‌های فلز انجام می‌دهند تا از ایجاد شعاع خمش کوچک مقدور باشد. واز ترک خوردن جسم جلوگیری شود. در جدول‌های (۱-۷) و (۲-۷) و (۳-۷) حداقل شعاع خمش برای فلزات مختلف آورده شده است.

جدول ۷-۱ کوچک‌ترین شعاع خمش برای فولاد با سختی متفاوت

استحکام به kg/mm^2			ضخامت ورق به میلی‌متر	استحکام به kg/mm^2			ضخامت ورق به میلی‌متر
۶۵ تا ۵۰	۵۰ تا ۴۰	۴۰ تا		۶۵ تا ۵۰	۵۰ تا ۴۰	۴۰ تا	
۱۶	۱۶	۱۲	۸	۱/۶	۱/۵	۱	۱
۲۰	۲۰	۱۶	۱۰	۲/۵	۲	۱/۶	۱/۵
۲۵	۲۵	۲۰	۱۲	۴	۳	۲/۵	۲/۵
۳۲	۲۸	۲۵	۱۴	۵	۴	۳	۳
۳۶	۳۲	۲۸	۱۶	۶	۵	۵	۴
۴۵	۴۰	۳۶	۱۸	۸	۸	۶	۵
۵۰	۴۵	۴۰	۲۰	۱۰	۱۰	۸	۶
				۱۲	۱۲	۱۰	۷

جدول ۷-۲ شعاع خمش برای فلزات مختلف با ضخامت ۱ میلی‌متر به بالا

جنس فلز	ضخامت ورق به mm										
	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۰
فولاد نرم	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	se
فولاد ضد زنگ	۲/۵	۵	۷/۵	۱۰	۱۲/۵	۱۵	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	
فولاد نیم سخت	۲/۵	۵	۷/۵	۱۰	۱۲/۵	۱۵	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	
آلومینیوم حرارت دیده	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	
آلومینیوم حرارت ندیده	۱	۳	۵	۷	۱۰	۱۳	۱۶	۲۰	۲۵	۳۰	
Ay_r	۱/۵	۳	۴/۵	۶	۷/۵	۹	۱۰/۵	۱۲	۱۳/۵	۱۵	
Ay_o	۲	۳/۵	۵	۶/۵	۸	۹/۵	۱۱	۱۲/۵	۱۴	۱۶	
Ay_f حرارت دیده	۳	۶	۹	۱۲	۱۵	۱۸	۲۱	۲۴	۲۷	۳۰	
Ay_f حرارت ندیده	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	
مس حرارت دیده	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	
مس حرارت ندیده	۳/۵	۵	۷/۵	۱۰	۱۲/۵	۱۵	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵	
روی	۱	۳	۵	۷	۱۰	۱۳	۱۶	۲۰	۲۵	۳۰	

جدول ۷-۳ حداقل شعاع خمش به میلی‌متر برای ورق‌های فلزی نازک

ضخامت به میلی‌متر	جنس ورق				
	فولاد ۲۰	دور آلومین	آلومینیوم	مس	برنج
۰/۲	—	—	—	۰/۲	۰/۲
۰/۳	۰/۵	۱/۰	۰/۵	۰/۳	۰/۴
۰/۴	۰/۵	۱/۵	۰/۵	۰/۴	۰/۵
۰/۵	۰/۶	۱/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵
۰/۶	۰/۸	۱/۸	۰/۶	۰/۶	۰/۶
۰/۸	۱	۲/۴	۱/۰	۰/۸	۰/۸
۱	۱/۲	۳	۱	۱	۱
۱/۲	۱/۵	۳/۶	۱/۲	۱/۰	۱/۲
۱/۵	۱/۸	۴/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۵
۲	۲/۵	۶/۵	۲/۰	۱/۵	۲/۰
۲/۵	۳/۵	۹	۲/۵	۲	۲/۵
۳	۵/۵	۱۱	۳	۲/۵	۳/۵
۴	۹	۱۶	۴	۳/۵	۴/۵
۵	۱۳	۱۹/۵	۵/۵	۴	۵/۵
۶	۱۵/۵	۲۲	۶/۵	۵	۶/۵


خمکاری با ابزار دستی:

خمکاری ورق‌های نازک فلزی را می‌توان با استفاده از ابزار دستی انجام داد. برای استفاده از این روش خمکاری به نکته‌های زیر باید توجه کرد.

الف) خط محل خم تعیین و ترسیم شود.


ب) قطعه با استفاده از لب گیره به گیره محکم شود

پ) با نیروی دست ورق روی گیره خم شود. نیروی مصرف شده باید به قدری باشد که بتواند حالت ارتجاعی فلز را برطرف کند و تغییر جهتی پایدار به آن بدهد. (شکل ۷-۲)

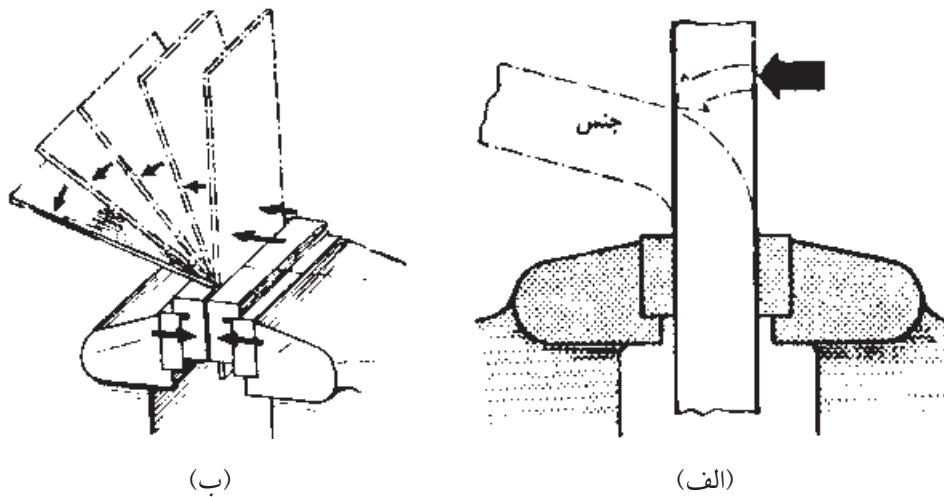


شکل ۲-۷

خمکاری باید مقداری بیشتر از زاویه مورد نظر اجرا شود زیرا جسم حالت ارتجاعی دارد و فلز پس از خمکاری مقداری به حالت اول برمی گردد. مقدار برگشت زاویه خم به جنس کار بستگی دارد هر چه جنس کار سخت تر وضخامت قطعه و زاویه خمش کمتر باشد مقدار برگشت بیشتر خواهد بود بنابراین باید مقدار برگشت را با توجه به عوامل ذکر شده در نظر داشت. (شکل ۳-۷)

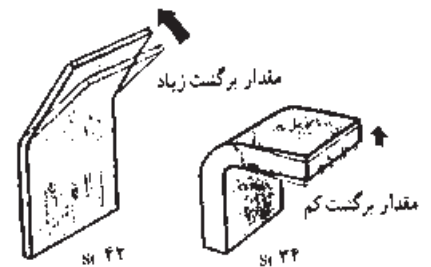

شکل ۳-۷ برگشت قطعه خمکاری شده


بعد از خمکاری با وسایل دستی خط خم را با قالب تنه یا چکش غیر فلزی می کوبیم تا مقدار شعاع خم کاهش یابد. (شکل ۴-۷)

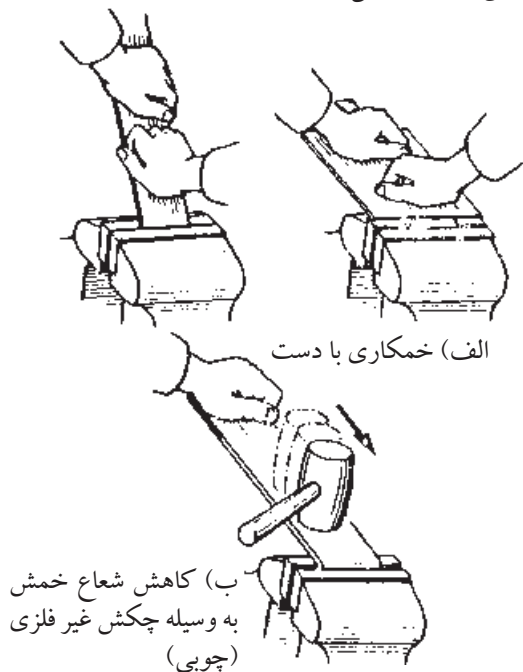

الف) خمکاری با دست


ب) کاهش شعاع خمش
به وسیله چکش غیر فلزی
(چوبی)

شکل ۴-۷

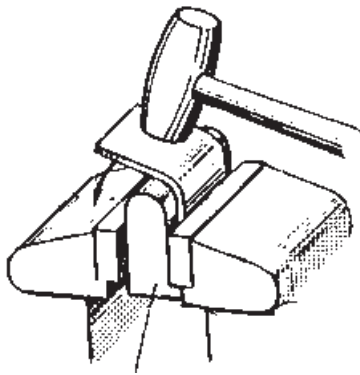

شکل ۵-۷

برای خمکاری با شعاع خمش زیاد معمولاً از قالب خمکاری استفاده می‌شود. در شکل (۵-۷) نمونه‌ای از قالب خم را برای شعاع خمش زیاد مشاهده می‌کنید. قالب‌ها با قوس‌های مختلف جهت شعاع‌های خمش متفاوت بکار می‌روند. برای شکل دادن ورق با چکش چوبی یا لاستیکی به قطعه ضربه‌های لازم وارد می‌شود. برای خمکاری لبه ورق‌های غیر آهنی مانند آلومینیوم می‌توان با فشار دادن میله گرد و حرکت دادن و لغزاندن آن روی ورق خمکاری ذکر شده را انجام داد. شکل (۶-۷) و با چکش غیر فلزی لبه خم شده را صاف کرد.

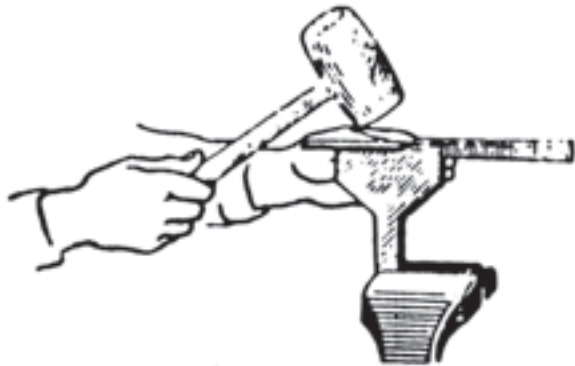

(ب)



(الف)

شکل ۶-۷


خمکاری ورق‌های نازک به شکل‌های مختلف با استفاده از قالب‌های مخصوص امکان‌پذیر می‌باشد. (۷-۷)




شکل ۷-۷

خمکاری با طول زیاد به وسیله ابزار دستی معمولاً با استفاده از نبش‌های کمکی صورت می‌گیرد. با این روش یک سر نبشی کمکی به گیره موازی بسته شده سر دیگر آن با بست یا گیره مخصوص محکم می‌شود. ورق مورد خمکاری نیز بین نبشی


ها ثابت می گردد. سپس با ضربه های چکش، خمکاری قطعه انجام می گردد ضربه ممکن است بطور مستقیم به قطعه وارد شود یا برای جلوگیری از اثر جکش روی قطعه با استفاده از قطعه چوبی که به عنوان واسطه بین ضربه های چکش و قطعه قرار می گیرد صورت پذیرد در شکل (۷-۸) روش خمکاری ورق های طویل را با استفاده از ابزار دستی مشاهده می کنید.

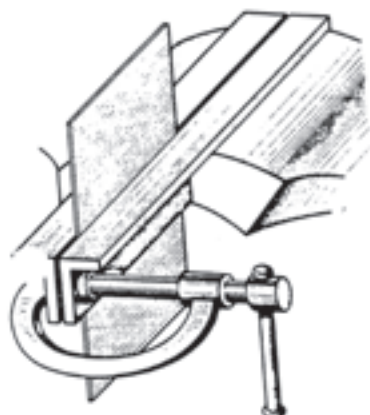

(پ)

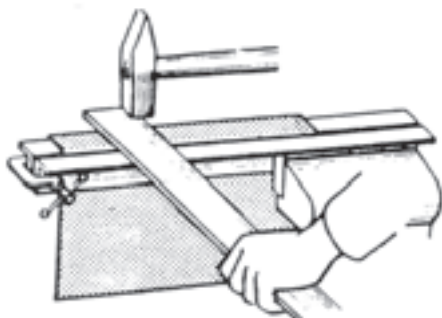


(ب)

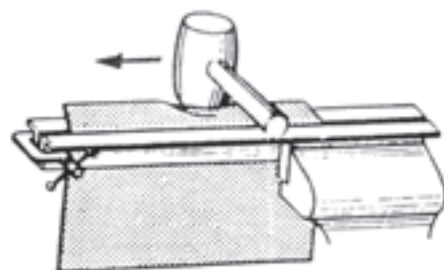

(الف)


شکل ۷-۸

برای خمکاری ورق های باریک تحت زوایای مختلف به ویژه در کارهای سری و تولید انبوه می توان از قالب خمکاری استفاده نمود. شکل (۷-۹) قالب ذکر شده متناوب با شکل قطعه تهیه می شود روی قالب تعدادی سوراخ ایجاد می شود و با قرار دادن میله گر درون آنها مسیر خمکاری مشخص می گردد.

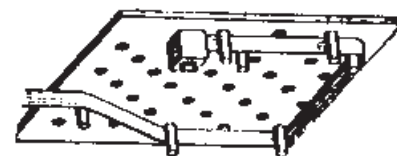

شکل ۷-۹

خمکاری قطعه های بزرگ با استفاده از صفحه های صافی و یک صفحه کمکی صورت می گیرد. در این روش نیروی خمکاری توسط دست اعمال می شود شکل (۷-۱۰) برای خمکاری با این روش ورق را روی صفحه به گونه ای قرار می دهیم که خط محل خم روی لبه صفحه قرار می گیرد سپس قطعه کمکی دیگری مانند تخته یا صفحه فلزی مسطحی را روی ورق قرار می دهیم و با کف دست آن را روی ورق محکم کرده با دست دیگر کم در جهت مطلوب ورق را خم می کنیم این عمل را در اصطلاح (خمکاری گوشه) می نامند.

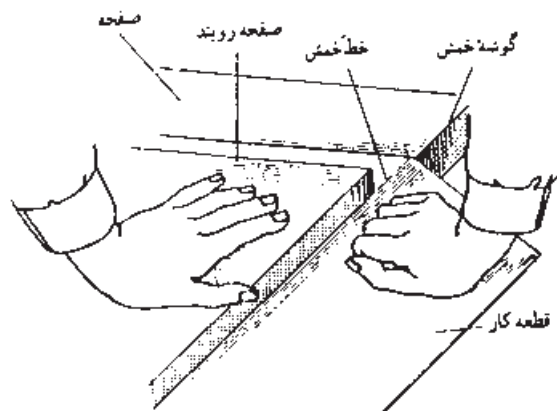


شکل ۷-۱۰

خمکاری ورق‌های نازک را تحت زاویه ۹۰ درجه با استفاده از ابزار دستی طی دو مرحله انجام می‌دهند در مرحله اول قطعه را ۴۰ تا ۵۰ درجه خم نموده و در مرحله بعد زاویه را کامل می‌کنند.

خمکاری با ماشین خمکن

دستگاه خمکن از دو فک بالایی و پایینی و فک خمکننده تشکیل شده است که می‌تواند تحت زاویه‌های مختلف حرکت کند. این دستگاه به شکل‌های متفاوت و ابعاد مختلف ساخته شده است. مکانیزم کار این دستگاهها نیز با یکدیگر فرق دارد ولی بطور کلی فک پایینی محل قرار گرفتن ورق است و فک بالایی عمل نگهداری و ثابت کردن ورق را انجام می‌دهد. فک خم کننده که قبل از خمکاری در قسمت زیر ورق قرار دارد می‌تواند با نیروی اعمال شده به آن به طرف بال حرکت کرده و تحت زاویه دلخواه ورق را خم کند. (شکل ۷-۱۱)

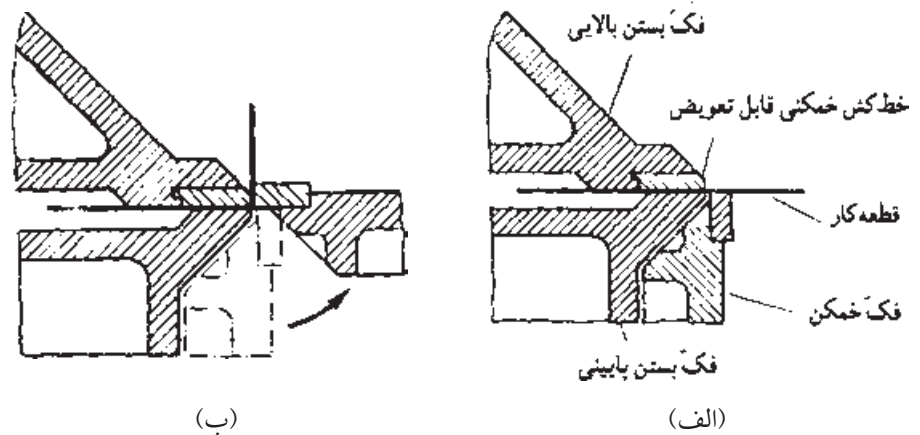


شکل ۷-۱۱

با دستگاه خمکن (متناسب با طول دستگاه ۰/۵ تا ۳ متر) می‌توان ورق‌های طویل را خمکاری کرد. ضخامت مورد خمکاری نیز به قوت و مکانیزم کار دستگاه بستگی دارد. دستگاه‌های خمکن دستی معمولاً تا ضخامت ۱/۵ میلی‌متر و خمکن‌های برقی تا ۳ میلی‌متر را خمکاری می‌کنند.

اصول و مراحل خمکاری با دستگاه خمکن


در خمکاری ورق‌های فلزی با استفاده از دستگاه خمکن با نوع خمکاری مراحل مختلفی را باید طی کرد. برای خم کردن ورق‌ها در حالت معمولی ابتدا ورق را بین دو فک ماشین قرار می‌دهیم و خط محل خم را با لبه جلو فک بالای دستگاه به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که بر روی هم منطبق باشند سپس فک بالا را پایین آورده و بر روی سطح ورق قرار می‌دهیم دوباره خط خم را کنترل نموده تا کاملاً بر لبه جلوی قالب منطبق باشد. مجدداً فک بالا را کنترل می‌کنیم تا ورق کاملاً محکم ثابت شده باشد. اکنون صفحه گردان را حرکت می‌دهیم تا ورق را روی قالب بالایی خم کند. این عمل را انقدر ادامه می‌دهیم تا قطعه تحت زاویه مورد نظر خم شود.

خم اول قطعاتی که لازم است به شکل ناودانی باشند به وسیله دستگاه خمکن به سادگی صورت می‌گیرد اما برای خم دوم به قالب مخصوص متناسب با ارتفاع قطعه نیاز می‌باشد که معمولاً از چوب یا از قالب‌های فلزی تهیه می‌شوند. ثابت کردن قالب در محل خم می‌بایست بطور دقیق انجام شده و کاملاً روی ورق محکم شود تا خمکاری دقیقاً در محل تعیین شده صورت پذیرد. (شکل ۱۲-۷)

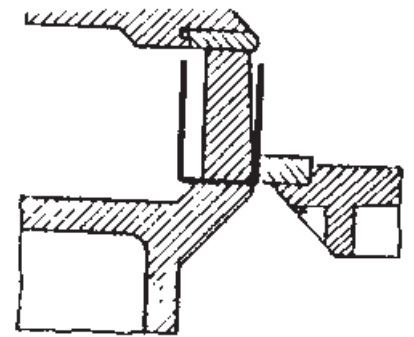


شکل ۱۲-۷

با دستگاه خمکن می‌توان لبه ورق را تا زد و روی هم خم کرد برای این کار ابتدا محل خم را تعیین می‌کنیم و پس از خم کردن لبه ورق در حد تعیین شده - ورقی هم ضخامت ورق مورد خمکاری بین محل تا شده قرار داده و مجدداً محل خم شده را زیر دستگاه می‌گذاریم. فک بالایی دستگاه را روی آن محکم کرده و سپس برای روی هم قرار گرفتن کامل لبه ورق لازم است لبه را به گونه‌ای بین فک‌های خمکن تحت فشار قرار داده که لبه روی ورق پرس شود. این عمل برای تازدن دوبل نیز قابل اجرا می‌باشد. (شکل ۱۳-۷)

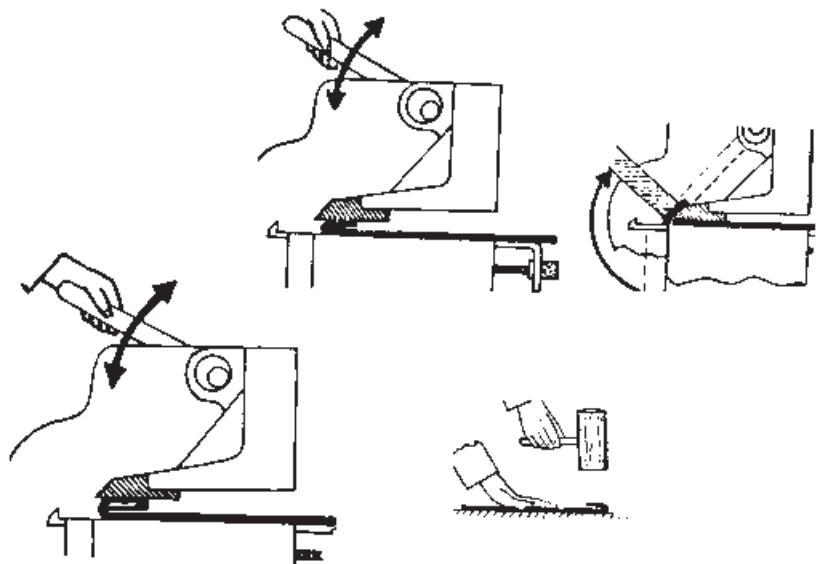

شکل ۱۳-۷

میزان شعاع خمش را می‌توان با دستگاه خمکن تنظیم کرد. در حالت عادی لبه فک خمکننده باید مقابل لبه فک پایینی (میز دستگاه) دستگاه باشد. فک خم کننده می‌تواند به وسیله پیچ‌های تنظیم بطرف بالا و پایین حرکت کند. هر چه این فک از فک ثابت دستگاه پایین تر باشد به همان نسبت شعاع خمش بزرگتر می‌شود. از این روش می‌توان برای ایجاد قوس در محل خم استفاده کرد. گاهی این عمل که (گرد خمکنی نام دارد) با استفاده از قالب لب گرد نیز انجام می‌گیرد. در شکل (۷-۱۴) گرد خم کردن ورق با استفاده از قالب را مشاهده می‌کنید.

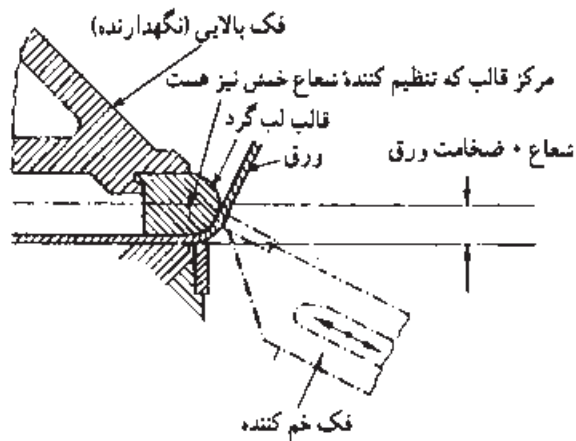


شکل ۷-۱۴

استفاده از خمکن‌های لقمه‌ای

در خمکن‌های معمولی قالب خم یک پارچه است به همین جهت خمکاری در طول ورق صورت می‌گیرد. خمکاری قسمتی از ورق به ویژه در وسط آن با دستگاه‌های معمولی مقدور نیست به همین منظور خمکن‌های لقمه‌ای ساخته شده‌اند. قالب خم این دستگاه‌ها از تعدادی لقمه (تیغه) با ابعاد مختلف تهیه شده است. این ماشین برای کلیه کارهای خمکاری مناسب بوده و می‌توان برای شکل دادن ورق به ابعاد مورد نیاز و فرم‌های گوناگون از آنها استفاده کرد. تیغه‌های این دستگاه به وسیله یک پیچ وضامن نگهدارنده روی دستگاه نصب می‌گردند. در مواقع غیر ضروری جدا می‌شوند. برای خمکاری در طول کم می‌توان تیغه مناسب را انتخاب کرد و روی دستگاه بست. باید دقت شود هنگام مونتاژ تیغه‌های فرم دهنده لقمه بدرستی و بطور مطمئن در شیار که به این منظور در ماشین تعبیه شده است قرار گیرند. و پس از نصب هر تیغه مربوط

به آن محکم بسته شود. برای طولهای زیاد می توان چند تیغه که طول مجموع آنها معادل طول خمکاری است انتخاب نموده و آنها را روی دستگاه بست در شکل (۷-۱۵) دستگاه خمکن لقمه ای و شیوه بستن تیغه های آن را می بینید.

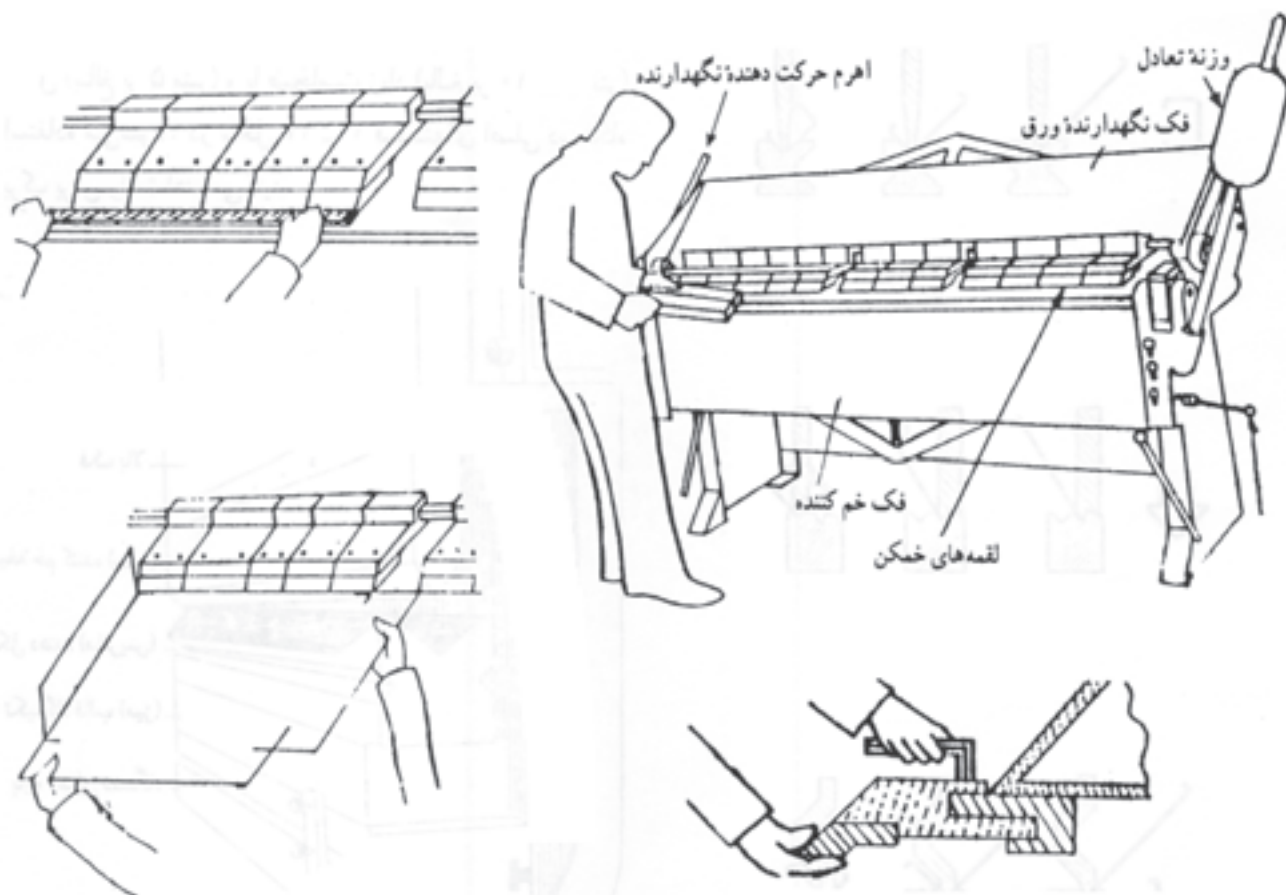

شکل ۷-۱۵

نکات عملی پرچکاری

روش پرچکاری چکشی

پرچکاری چکشی در حالت سرد و گرم به منظورهای مختلف مانند اتصال و اتصال و آب‌بندی و غیره انجام می‌شود. سر میخ پرچ‌ها معمولاً مطابق سر اصلی آن شکل داده می‌شود.

برای انجام پرچکاری مراحل زیر صورت می‌گیرد:

انتخاب میخ پرچ از نظر جنس

تعیین قطر و طول میخ پرچ

تعیین قطر مته برای سوراخکاری قطعه‌ها

انتخاب و آماده‌سازی ابزار مورد نیاز

عملیات پرچکاری

بررسی و کنترل کیفیت پرچ

انتخاب میخ پرچ

میخ پرچ متناسب با ویژگی‌های قطعات مورد اتصال انتخاب می‌شود. عوامل مورد توجه در انتخاب میخ پرچ عبارتند از: جنس و شکل پرچ در جدول‌های (۷-۷ تا ۴-۷) نمونه‌هایی از پرچ‌ها را با ویژگی‌های مربوطه مشاهده می‌کنید.

جدول ۷-۴ ویژگی‌های پرچ‌های تا قطر ۱۰ میلی‌متر

قطر میخ پرچ (d)	۱	۱/۴	۱/۷	۲	۲/۶	۳	۳/۵	۴	۵	۶	۷	۸	۹
D	۱/۸	۲/۵	۳	۳/۵	۴/۵	۵/۲	۶/۲	۷	۸/۸	۱۰/۵	۱۲/۲	۱۴	۱۵/۸
K	۰/۶	۰/۸	۱	۱/۲	۱/۶	۱/۸	۲/۱	۲/۴	۳	۳/۶	۴/۲	۴/۸	۵/۴
K _p	۰/۵	۰/۷	۰/۹	۱	۱/۳	۱/۵	۱/۸	۲	۲/۵	۳	۳/۵	۴	۴/۵
R	۱	۱/۴	۱/۶	۱/۲	۲/۴	۲/۸	۳/۴	۳/۸	۴/۶	۵/۷	۶/۶	۷/۵	۸/۵

جدول ۵-۷ ویژگی‌های پرچ‌های تا قطر ۱۰ میلی‌متر

قطر میخ پرچ (d)	۱/۷	۲	۲/۶	۳	۳/۵	۴	۵	۶	۷	۸
D_p	۳/۴	۴	۵/۲	۶	۷	۸	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶
R_p	۲/۹	۳/۳	۴/۳	۵	۶	۶/۵	۸/۲	۱۰	۱۱/۶	۱۳/۱
W	۰/۶	۰/۷	۰/۹	۱	۱/۲	۱/۳	۱/۷	۲	۲/۴	۲/۷
K_p	۰/۹	۱	۱/۳	۱/۵	۱/۸	۲	۲/۵	۳	۳/۵	۴
D_p	۳/۸	۴/۵	۵/۸	۶/۸	۷/۸	۹	۱۱/۲	۱۳/۵	۱۵/۸	۱۸
R_p	۳/۳	۳/۶	۴/۷	۵/۴	۶/۱	۷/۱	۸/۸	۱۰/۷	۱۲/۵	۱۴/۲

جدول ۶-۷ ویژگی‌های پرچ‌ها از قطر ۱۰ تا ۳۶ میلی‌متر

قطر میخ پرچ (d)	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲	۲۴	۲۷	۳۰	۳۳	۳۶
α زاویه سر پرچ	۷۵°				۶۰°				۴۵°			
D قطر سر پرچ	۱۴/۵	۱۸	۲۱/۵	۲۶	۳۰	۳۱/۵	۳۴/۵	۳۸	۴۲	۴۲/۵	۴۶/۵	۵۱
K ارتفاع سر پرچ	۳	۴	۵	۶/۵	۸	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳/۵	۱۵	۱۶/۵	۱۸
d قطر سوراخ پرچ	۱۱	۱۳	۱۵	۱۷	۱۵	۲۱	۲۳	۲۵	۲۸	۳۱	۳۴	۳۷


قطر میخ پرچ (d)	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲	۲۴	۲۷	۳۰	۳۳	۳۶
D	۱۸	۲۲	۲۵	۲۸	۳۲	۳۶	۴۰	۴۳	۴۸	۵۳	۵۸	۶۴
K	۷	۹	۱۰	۱۱/۵	۱۳	۱۴	۱۶	۱۷	۱۵	۲۱	۲۳	۲۵
R	۹/۵	۱۱	۱۳	۱۴/۵	۱۶/۵	۱۸/۵	۲۰/۵	۲۲	۲۴/۵	۲۷	۳۰	۳۳
r	۱	۱/۶	۱/۶	۲	۲	۲	۲	۲/۵	۲/۵	۳	۳	۴
-	$M_{۱۰}$	$M_{۱۲}$	-	$M_{۱۶}$	-	$M_{۲۰}$	-	$M_{۲۴}$	$M_{۲۷}$	$M_{۳۰}$	$M_{۳۳}$	$M_{۳۶}$
قطر سوراخ پرچ d_1	۱۱	۱۳	۱۵	۱۷	۱۹	۲۱	۲۳	۲۵	۲۸	۳۱	۳۴	۳۷

برای تعیین قطر میخ پرچ، طول آن و همچنین قطر مته برای سوراخکاری علاوه بر استفاده از جدول‌های بالا می‌توان از روابطی که در فصل ۵ آورده شده است استفاده نمود.

انتخاب و آماده سازی ابزار پرچکاری

پرچکاری به یکی از روش‌های سرد و یا گرم با استفاده از ابزار دستی یا ماشینی صورت می‌گیرد. اجرای پرچکاری با هر یک از روش‌های ذکر شده مستلزم تهیه ابزار مناسب مربوط به آن است. در پرچکاری با ابزار دستی وسایلی از قبیل سندان، پرچکش، قالب زیر و روی پرچ و چکش مورد نیاز است.


این ابزار باید دارای مشخصات مناسبی باشد. به طور مثال سر چکش‌هایی که در پرچکاری از آنها استفاده می‌شود، باید صاف و بی‌عیب باشد تا از اثر گذاشتن روی سر پرچ جلوگیری شود یا قالب‌های پرچ باید از فولادهای آلیاژی تهیه شوند. تا در اثر ضربه‌ها و تنش‌های وارده زود فرسوده نشوند. در شکل (۷-۱۶) نمونه از این ابزارها را مشاهده می‌کنید.

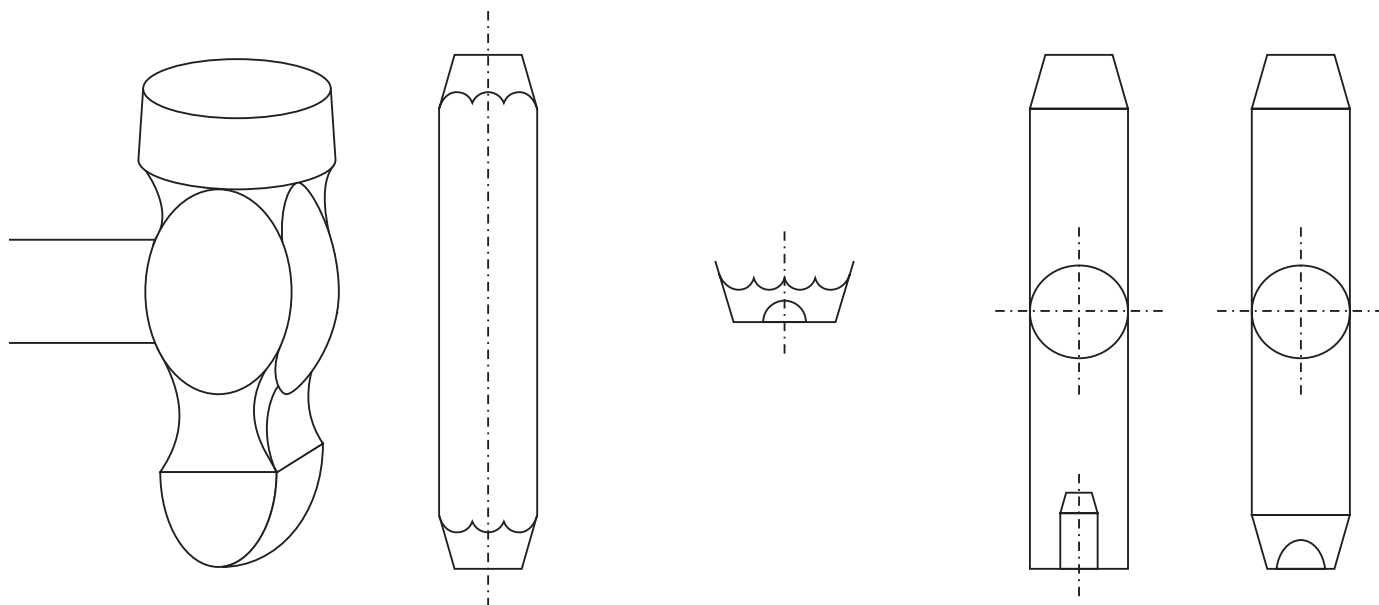

شکل ۷-۱۶

عملیات پرچکاری

برای انجام پرچکاری ابتدا قطعات با مته انتخاب شده سوراخ شوند. این عمل پس از نصب مته بر روی دستگاه و ثابت کردن قطعه کار صورت می‌گیرد. در شکل (۷-۱۷) روش محکم کردن قطعات را هنگام سوراخکاری مشاهده می‌کنید. نیروی لازم پرچکاری توسط ضربه‌های چکش یا به وسیله دستگاه تامین می‌شود. پرچکاری با ابزار دستی معمولاً به وسیله ضربه‌های چکش انجام می‌گیرد. شیوه کار در این روش متناسب با نوع پرچکاری (خزینه‌ای، سرتخت، نیمکروی و غیره) تغییر می‌کند.

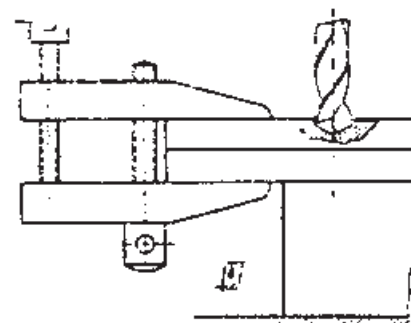


شکل ۷-۱۷


مرحله اول - جازدن: در این مرحله پرچ در سوراخ ایجاد شده بوسیله مته در جای خود قرار می‌گیرد.

مرحله دوم - کشیدن پرچ است: در این مرحله پرچ جازده شده بوسیله پرچکش، کشیده می شود و فاصله بین قطعات از بین می رود. این عمل باید دقیق صورت گیرد. در غیر این صورت کیفیت پرچکاری به علت وجود فاصله میان قطعات با مشکلاتی روبرو خواهد شد.

مرحله سوم - فرم دادن: پس از جازدن و کشیدن پرچ با ضربه های چکش سر پرچ شکل داده می شود با قالب فرم نهایی را به خود می گیرد. در شکل های (۷-۱۸) و (۷-۱۹) روش پرچکاری سر تخت و سر نیمکروی را با ابزار دستی می بینید.

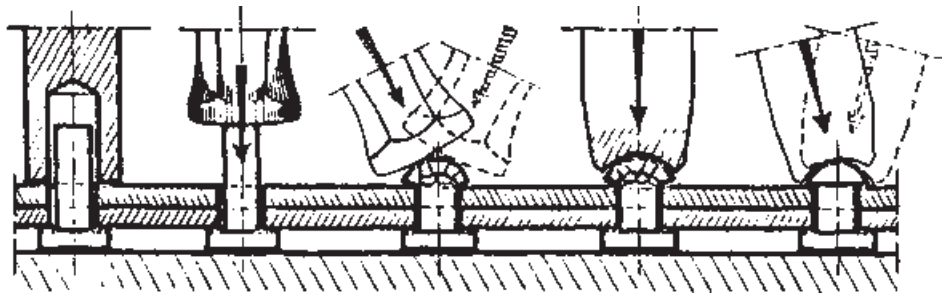

شکل ۷-۱۸

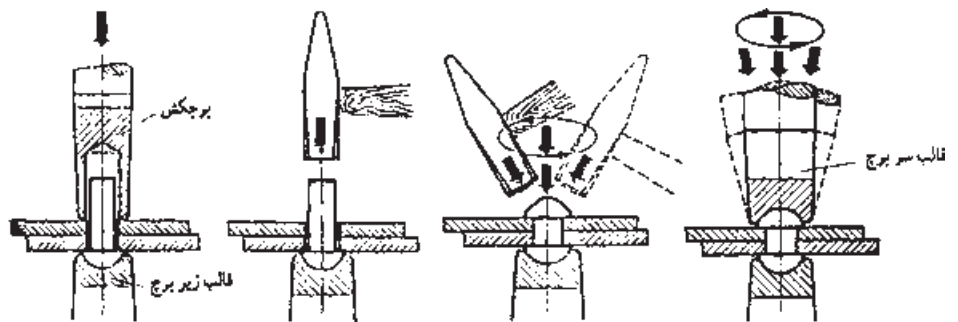

شکل ۷-۱۹


نکته های ایمنی در پرچکاری

- ۱- در انتخاب ابزار دقت کنید که ابزارهای پرچکاری سالم باشند و موجب عیب های اتصال نشوند.
- ۲- هنگام سوراخکاری قطعات مورد اتصال را بخوبی محکم کنید تا علاوه بر تنظیم دقیق سوراخ از پرتاب و برخورد قطعه به افراد و ایجاد جراحت ها جلوگیری شود.
- ۳- هنگام زدن ضربه های چکش قالب را محکم نگه دارید تا به اطراف پرتاب

نشود

کار عملی نقشه شماره ۱

زمان آموزش		اجرای فرنگی پیچ ساده و گوشه	نوع تمرین
عملی	نظری	ورق آهن سیاه روغنی با ابعاد	جنس و ابعاد مواد اولیه
		۱) $۱۵۰ \times ۶۷ \times ۰/۵$	
		۲) $۱۵۰ \times ۷۴ \times ۰/۵$	
		۳) $۱۵۰ \times ۸۱ \times ۰/۵$	

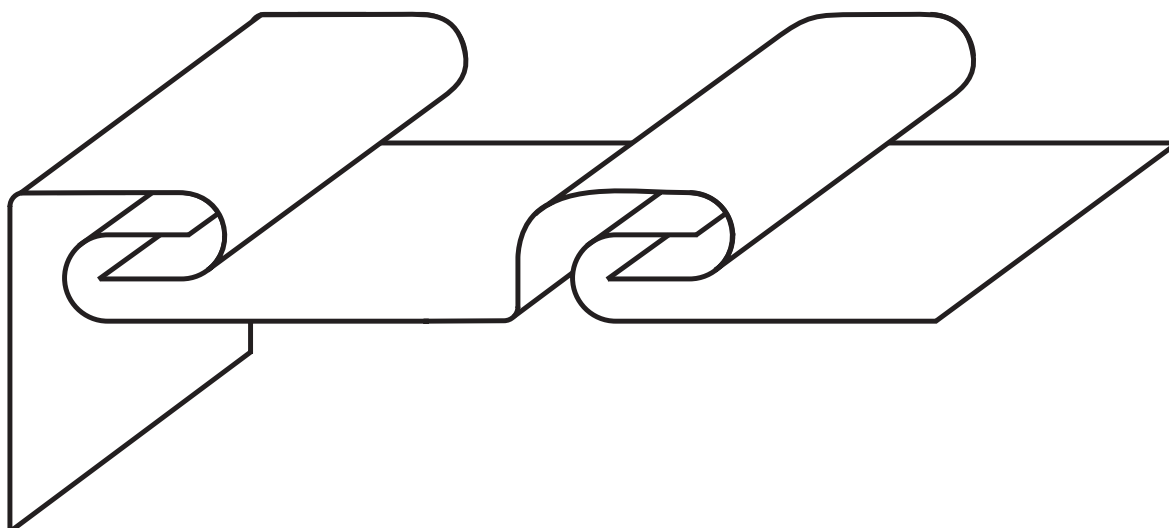


فعالیت در کارگاه

- ۱- به گروه‌های سه نفره تقسیم و از میان خود یک سرگروه انتخاب نمائید.
- ۲- با تبادل افکار و مموخته‌های قبلی خود ابعاد قطعات الف/ب/وپ را محاسبه نمائید.
- ۳- در هنگام محاسبه ابعاد قطعات در صورت نیاز به اندازه عرض قالب فرنگی پیچ اندازه موجود در انبار کارگاه را در نظر بگیرید.
- ۴- برای ساخت نقشه کار مورد نظر به چه ابزاری نیاز دارید. آنها را لیست کنید.


مراحل اجرا کار

۱- ابعاد قطعات الف، ب و پ را مطابق نقشه برشکاری نمائید. (شکل ۷-۲۰)

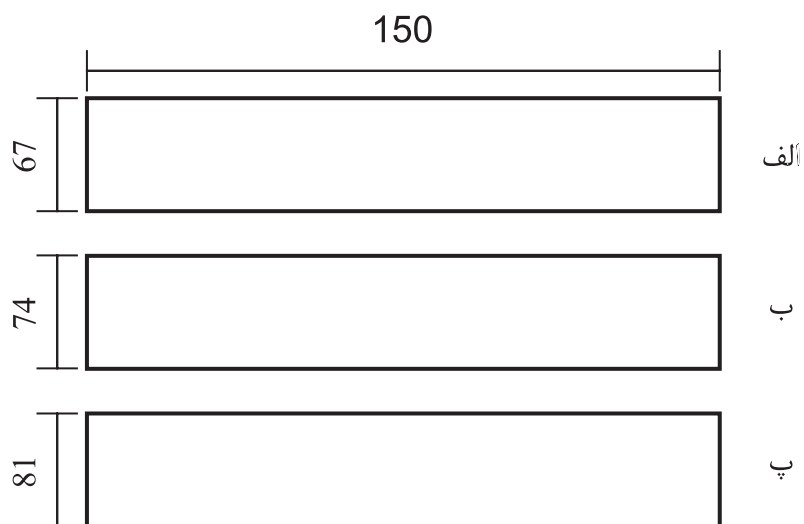


شکل ۷-۲۰

۲- قطعات را با گونیا کنترل نمائید. (شکل ۷-۲۱)

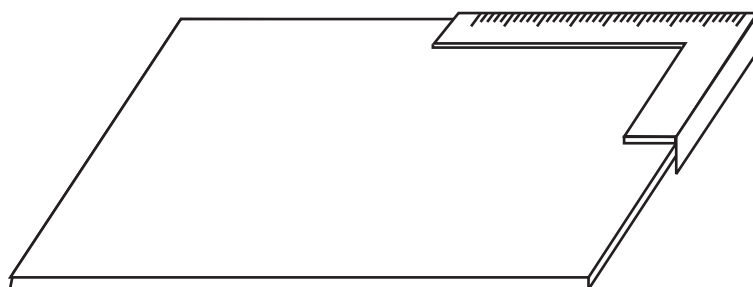


شکل ۷-۲۱

۳- قطعه الف را مطابق شکل (۷-۲۲) با استفاده از قالب تنه و سندان خمکاری نمائید.

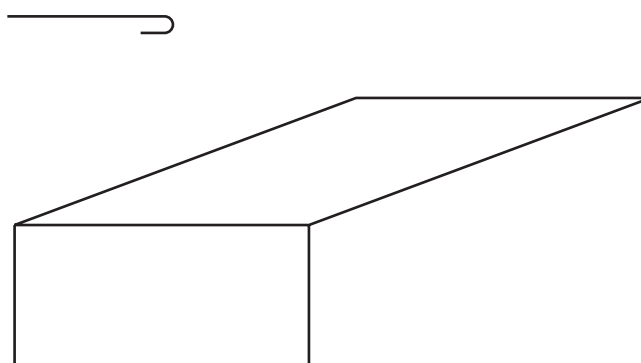


شکل ۷-۲۲

۴-قطعه ب را مطابق شکل (۲۳-۷) وبا استفاده از قالب تنه و سندان خمکاری نمائید.

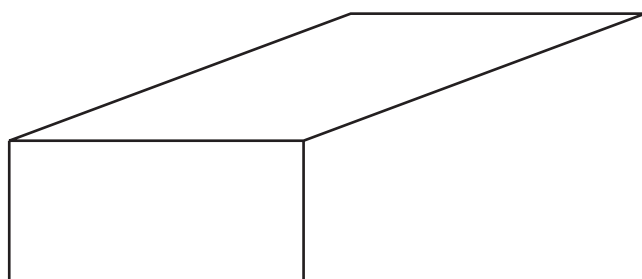


شکل ۲۳-۷

۴-قطعه پ را مطابق شکل (۲۴-۷) وبا استفاده از قالب تنه و سندان خمکاری نمائید.

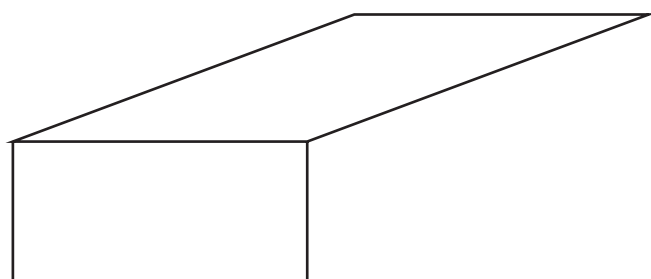


شکل ۲۴-۷

۵-قطعه الف وب را مطابق شکل (۲۵-۷) مونتاژ نمائید. و سپس با استفاده از قالب فرنگی پیچ آن را کامل نمائید

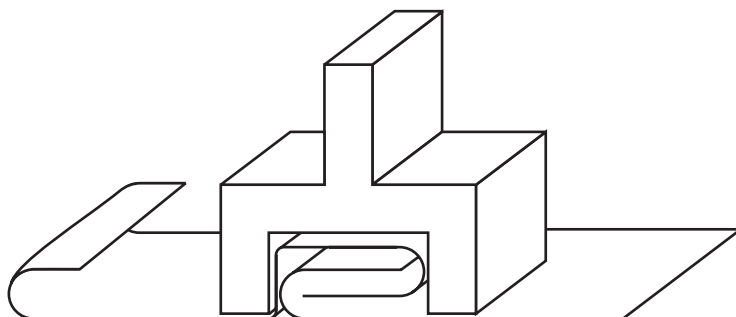

شکل ۲۵-۷

۶- قطعه تکمیل شده در مرحله قبل را با قطعه ج مونتاژ نمائید. مراحل انجام فرنگی پیچ گوشه در شکل (۷-۲۶) آورده شده است.

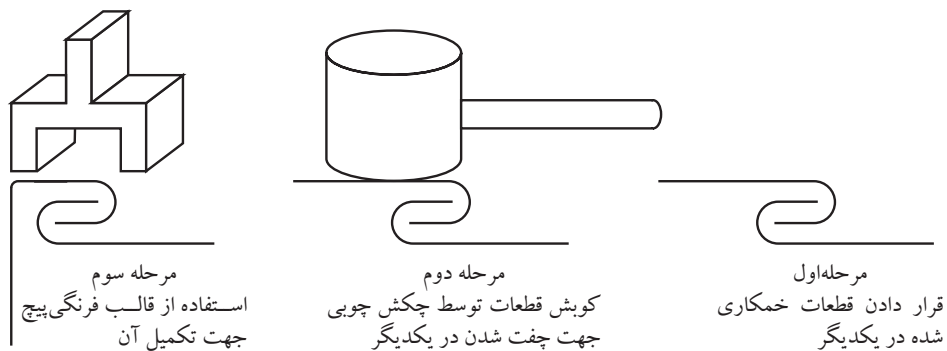

شکل ۷-۲۶ مراحل اجرای فرنگی پیچ گوشه با استفاده از چکش چوبی و گیره



۷- پس از تکمیل و کنترل نهائی آن را جهت ارزشیابی به هنر آموز خود ارائه نمائید.

فعالیت: در حین انجام کار با چه مشکلاتی روبرو بودید. جهت برطرف نمودن آن چه راه کاری را پیشنهاد می کنید.

آیا می توان با دستگاه چرخ ورقکاری تمرین فوق را انجام داد؟

نقشه کار شماره ۲

زمان آموزش		اجرای تمرین پرچ کاری	نوع تمرین
عملی	نظری	ورق آهن سیاه روغنی با ابعاد	جنس و ابعاد مواد اولیه
		۱) $150 \times 80 \times 1$	
		۲) $150 \times 80 \times 1/5$ یا $1/2$	
7 و $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	۳) $150 \times 80 \times 2$	

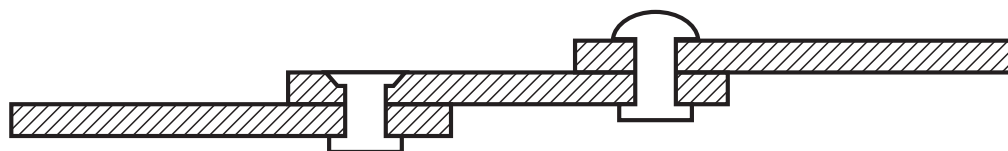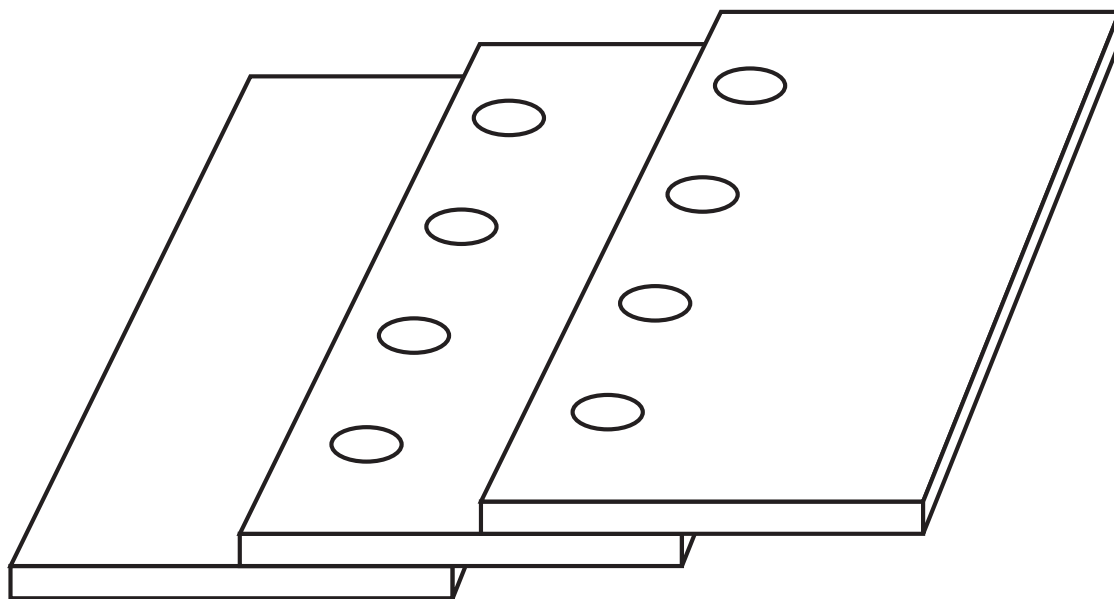

فعالیت

- با توجه نقشه کار فعالیت های زیر را انجام دهید.
- ۱- به گروههای ۳ نفره تقسیم شده و یک سرگروه از بین خود انتخاب نمایید.
 - ۲- با توجه به نقشه کار چه نوع میخ پرچی می توان بکار برد.
 - ۳- محاسبات مربوط به پرچکاری نظیر: طول پرچ، قطرپرچ، میزان روی هم قرار

گرفتن قطعات، قطر مته مورد نیاز جهت سوراخکاری، تعداد میخ پرچ

۴- ابزارهای موردنیاز خود را لیست نمایید.


۵- محایبات خود را با گروههای دیگر کلاس مقایسه کنید.

۶- مراحل پیشنهادی شما برای اجرا کار چگونه است.

۷- محاسبات و مراحل اجرای کار خود را با هنر آموز خود در میان بگذارید.


مراحل اجرای کار

۱- قطعات الف، ب و پ را برشکاری نمایید. (شکل ۲۷-۷)

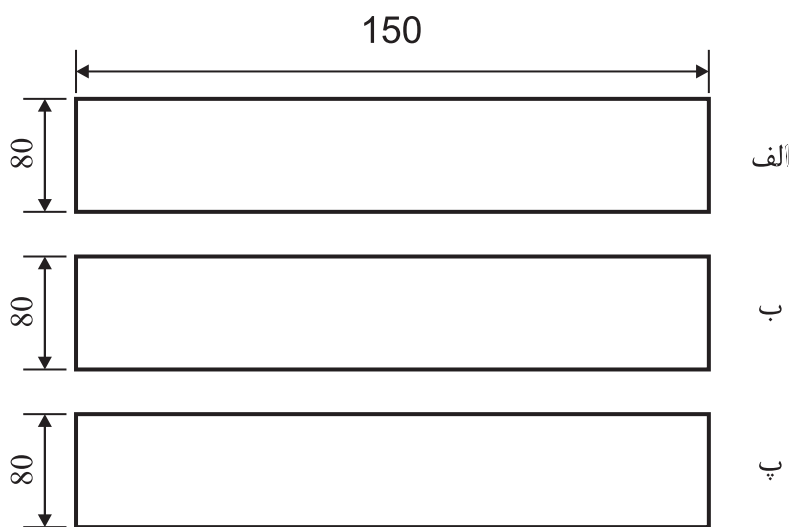


شکل ۲۷-۷

۲- قطعات را با خط کش و گونیا کنترل نمایید. (شکل ۲۸-۷)

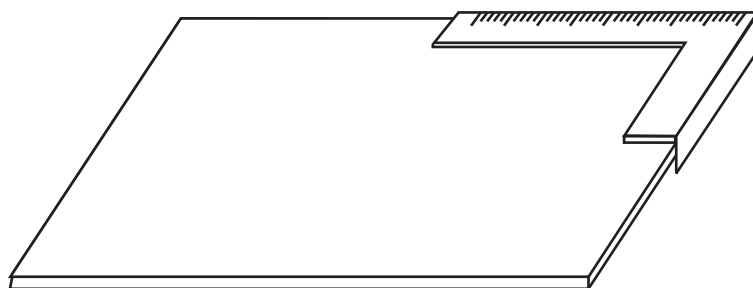

شکل ۲۸-۷

۳- با توجه به تعداد پرچ مورد نیاز قطعات را به گیره بسته و نسبت به سوراخکاری قطعات اقدام نمائید. (شکل ۲۹-۷)

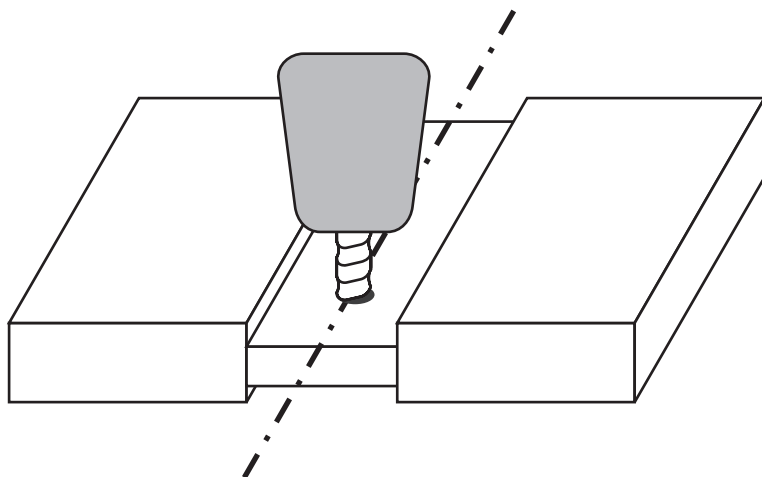


شکل ۲۹-۷

۴- با توجه به نقشه کار طول میخ پرچ ها را با سوهان اندازه نمائید.

۵- با استفاده از پیچ و مهره هم قطر با سوراخها و بستن آنها در جای پرچها نسبت به کنترل هم راستا بودن سوراخ اقدام نمائید. پس از مطمئن شدن از صحیح بودن آنها نسبت به مونتاژ قطعه الف و ب اقدام نمائید.

۶- مراحل پرچکاری را مطابق آموخته های خودانجام دهید. ۱- جازدن ۲- کشیدن


۳- فرم دادن (شکل ۳۰-۷)

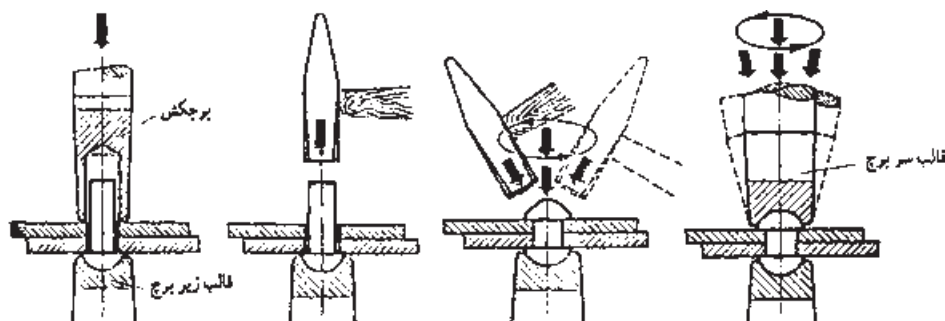

شکل ۳۰-۷

۷- حال قطعه مونتاژ شده در مرحله ۶ را به قطعه پ مانند مرحله قبل مونتاژ نمایید.


(شکل ۳۱-۷)

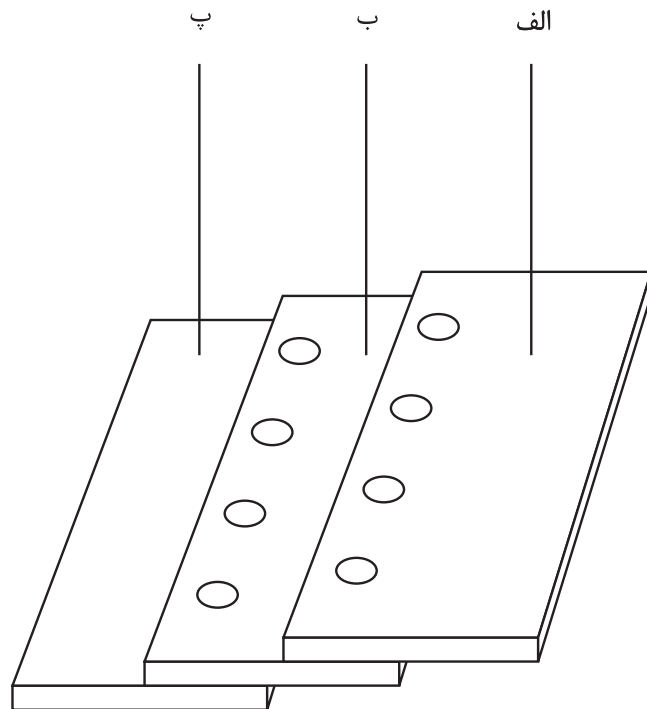

شکل ۳۱-۷

۸- پس از اتمام کار و کنترل نهائی آن را جهت ارزشیابی به هنر آموز خود ارائه


دهید. (شکل ۳۲-۷)

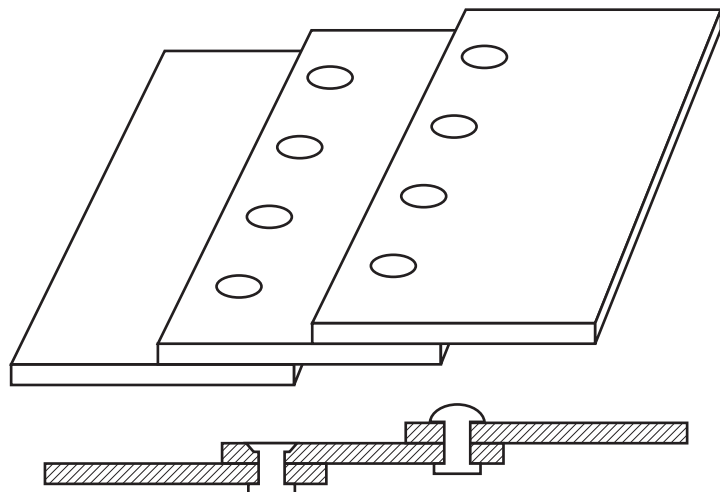


شکل ۳۲-۷

نقشه کار شماره ۳

زمان آموزش		اجرای تمرین خمکاری و پرچ کاری	نوع تمرین
عملی	نظری	ورق آهن گالوانیزه با ابعاد ۱۷۷×۱۳۲×۰/۵	جنس و ابعاد مواد اولیه
۷			

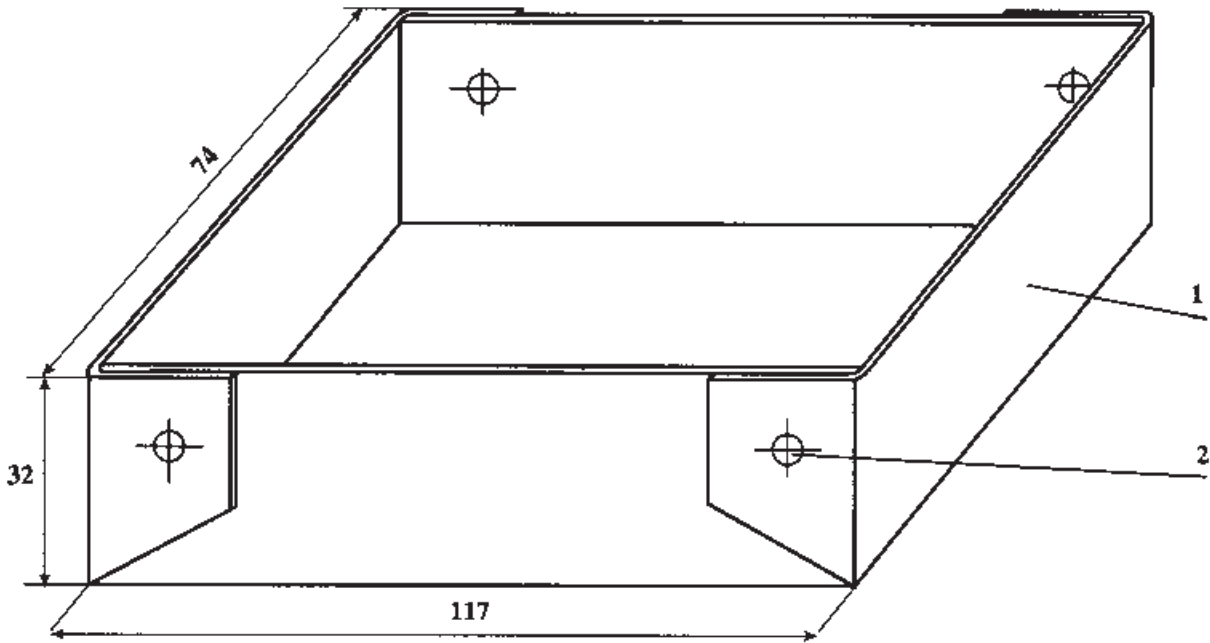

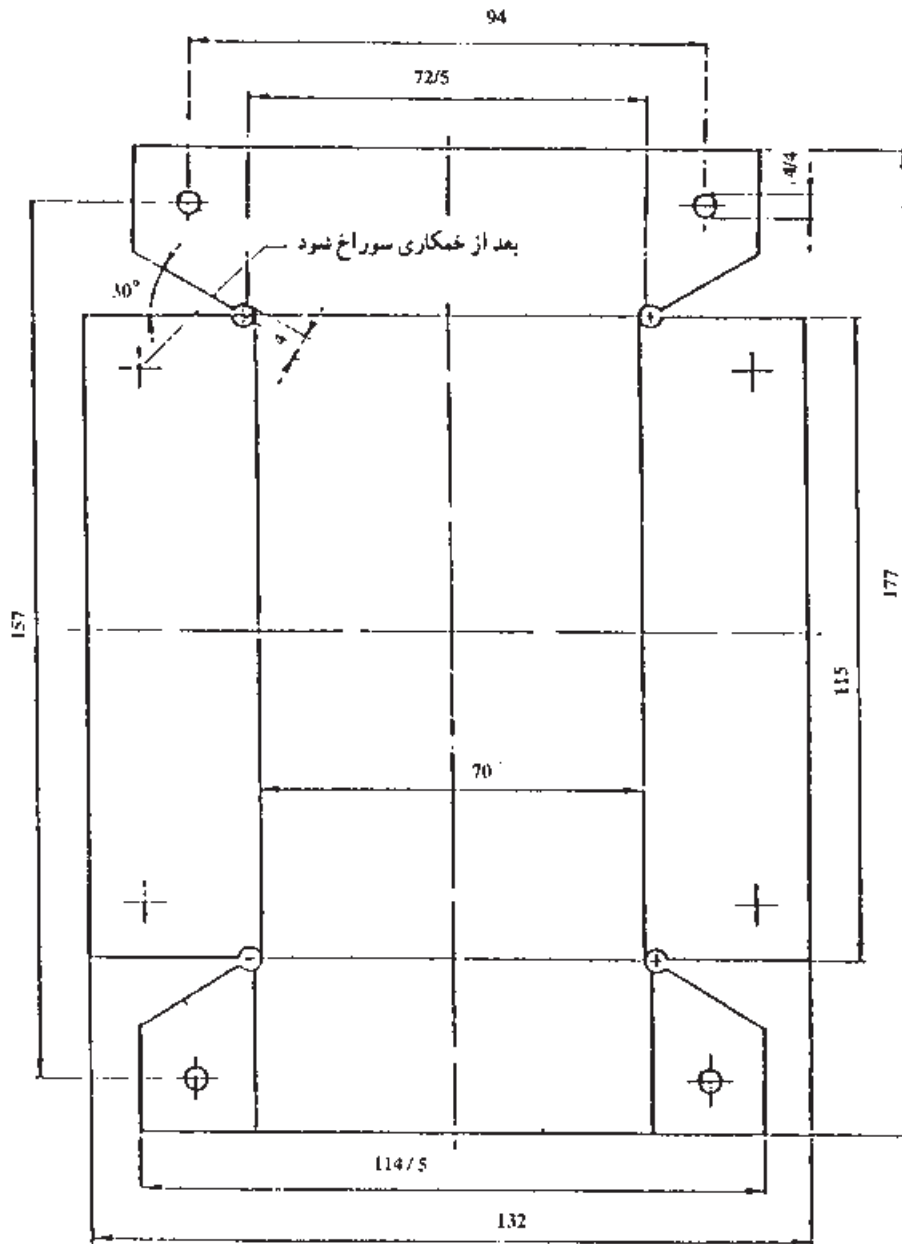

فعالیت

با توجه به شکل و نقشه کار

- ۱- به گروه‌های ۳ نفره تقسیم شوید. و یک سر گروه برای خود انتخاب نمایید.
- ۲- با توجه به نقشه کار مراحل انجام آن را با هم گروهی های خود را طراحی نمایید.
- ۳- مراحل انجام کار را برای اجرای دستی و همچنین با خمکن بنویسید.
- ۴- کار خود را بگروه‌های دیگر مقایسه نموده و بهترین آن را انتخاب نمایید.
- ۵- دستور کار انتخابی را به هنرآموز خود ارائه نموده و پس از تأیید ایشان آن را برای اجرا آماده کنید.
- ۶- ابزار مورد نیاز خود را لیست نمایید.
- ۷- پس از اجرای کار مشکلات به وجود آمده در حین اجرا را با هم گروهی های خود و گروه های دیگر در میان گذاشته و دلایل بوجود آمدن آنها را مورد بررسی قرار دهید.
- ۸- راه کار خود برای برطرف نمودن مشکلات را ارائه نمایید.
- ۹- پس از اجرای کار آن را برای ارزشیابی به هنرآموز خود ارائه نمایید.

نقشه کار شماره ۴

زمان آموزش		اجرای تمرین خمکاری و ساخت قندان	نوع تمرین
عملی	نظری	ورق استنلس استیل به ابعاد	جنس و ابعاد مواد اولیه
۶	$\frac{1}{2}$	(۱) $6 \times 70 \times 70 \times 0.5$ (۲) $140 \times 140 \times 0.5$	

شکل ۷-۵۱




فعالیت

- ۱- برای خود یک هم گروهی انتخاب نمایید.
- ۲- بر روی کاغذ وبا استفاده از پرگار یک پنج ضلعی منظم ترسیم نمایید.
- ۳- برای ترسیم پنج ضلعی بر روی ورق های استنلس استیل چگونه باید عمل کرد.
- ۴- ابزارهای مورد نیاز خود را لیست کنید.


مراحل اجرای کار

۱- ورق‌های استنلس استیل را به ابعاد 70×70 برشکاری نموده و با کشیدن قطرهای آنها مرکز آنها را مشخص کنید و سنبه نشان بزنید. (شکل ۷-۳۳)

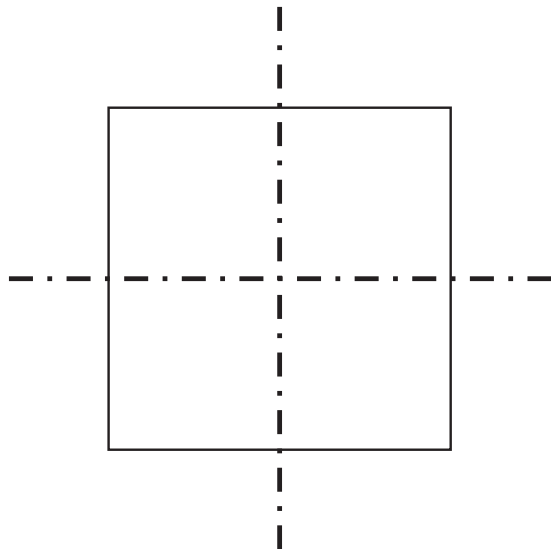


شکل ۷-۳۳

۲- دایره ای به قطر 70 سانتی متر رسم کنید و آن را به پنج قسمت مساوی تقسیم نمائید. برای این منظور مطابق مراحل زیر عمل می‌کنیم. (شکل ۷-۳۴)

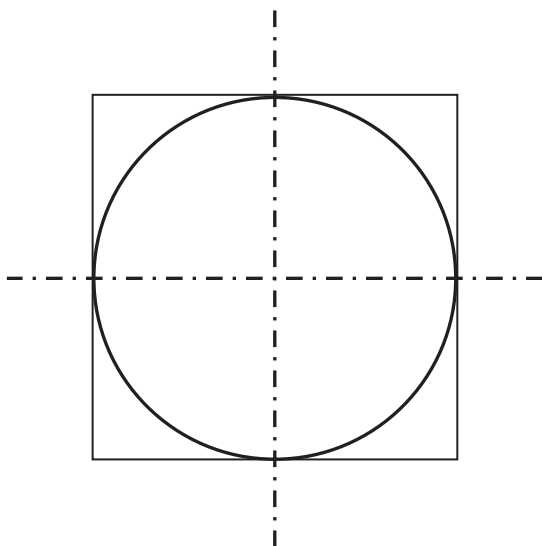


شکل ۷-۳۴

- (۱) دهانه پرگار را اندازه شعاع دایره باز کرده و به مرکز O دایره ای رسم می کنیم عمود منصف AO را رسم می کنیم تا نقطه C بدست آید.
- (۲) دهانه پرگار را به اندازه BC باز کرده و قوس زده تا نقطه D بدست آید.
- (۳) اندازه پاره خط DB یک قسمت از پنج قسمت دایره خواهد بود. (شکل ۳۵-۷)

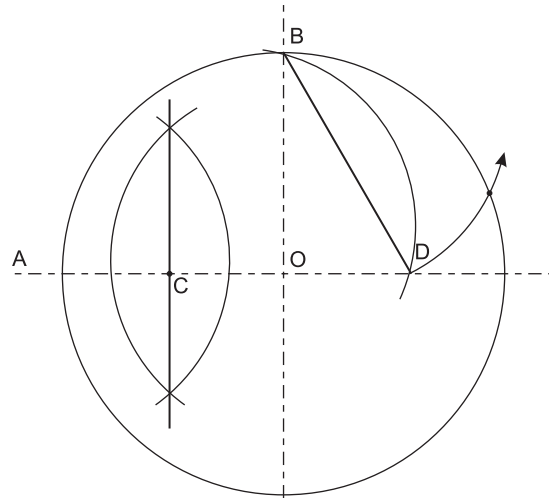

شکل ۳۵-۷

- ۳- پنج ضلعی قطعات را ترسیم کرده و سپس با قیچی دستی دایره ها را برش می دهیم و با سوهان پلیسه آنها را رفع نمائید. (شکل ۳۶-۷)

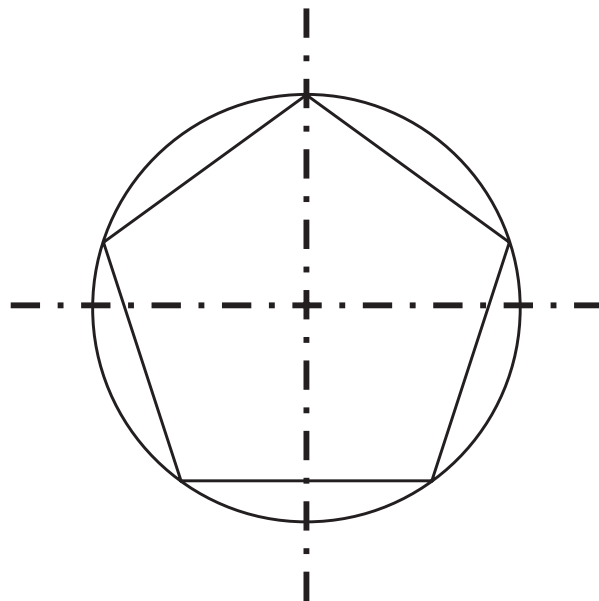

شکل ۳۶-۷

۴- از خط خم شروع به خمکاری پنج ضلعی ها کنید. و هر شش قطعه را تکمیل کنید. (شکل ۷-۴۰)



شکل ۷-۴۰

۵- قطعات تکمیل شده را به وسیله نقطه جوش به یکدیگر مونتاژ نمایید. (شکل ۷-۴۱)



شکل ۷-۴۱

۶- پس از تکمیل بدنه درب قندان را تکمیل نمایید. و سپس دسته درب را مطابق شکل بسازید. (شکل ۷-۴۲)




۷- پس از تکمیل قطعه آن را جهت ارزشیابی با هنرآموز خود ارائه نمایید.
(شکل ۷-۴۳)




شکل ۷-۴۳

نقشه کار شماره ۵

زمان آموزش		اجرای تمرین خمکاری ساخت جا کاغذی	نوع تمرین
عملی	نظری	ورق آهن سیاه با ابعاد	جنس و ابعاد مواد اولیه
		۲×۲۱۰×۱۸۰×۲ (۱)	
		۴۸۰×۴۱۰×۱ (۲)	
۱۶		۳۸۰×۴۱۰×۱ (۳)	

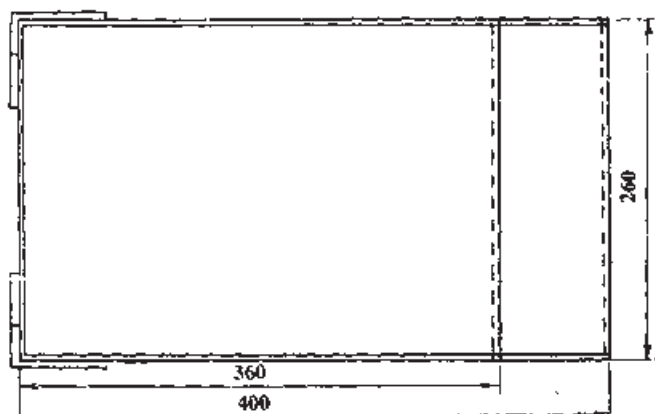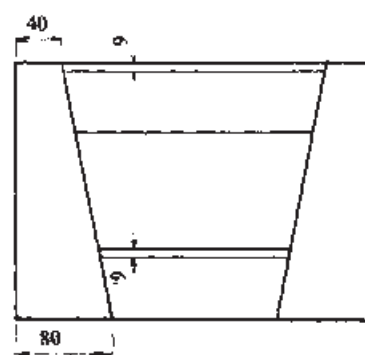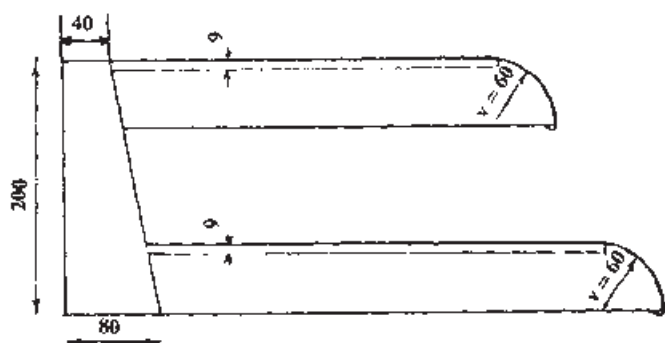


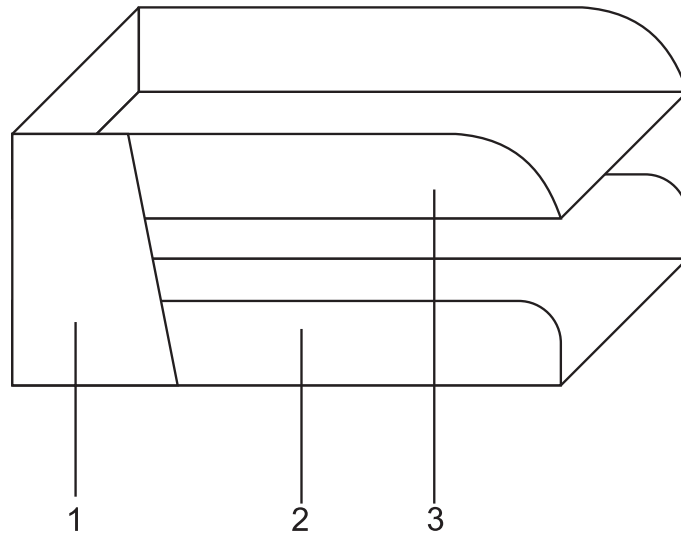

ورق آهن سیاه ۱×۴۰×۴۸۰

قطعه شماره ۲


جنس و ابعاد ورق اولیه

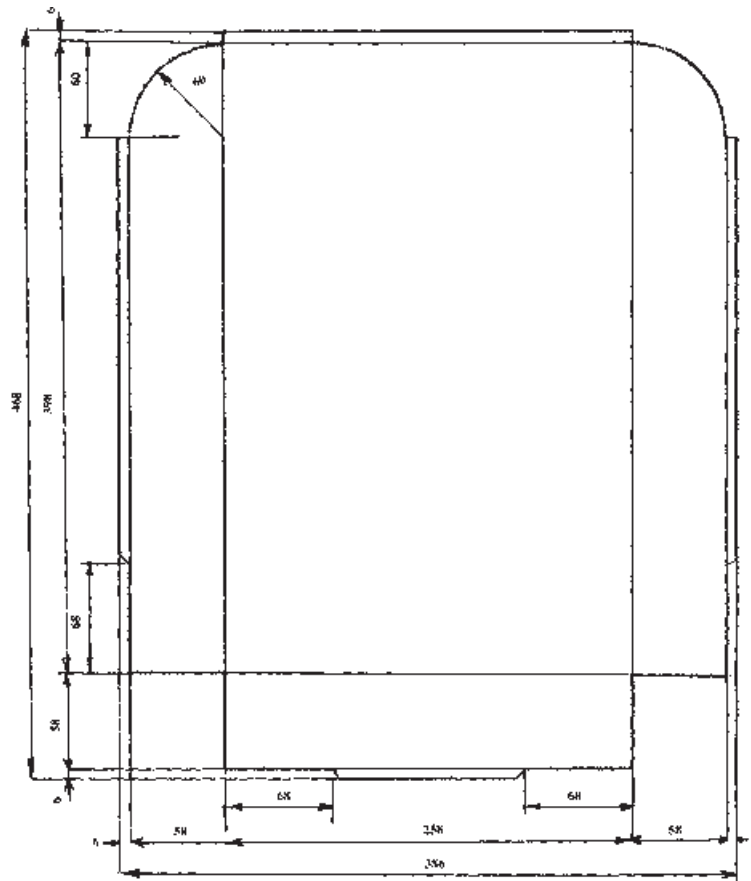

ورق آهن سیاه ۴۵۵×۴۰×۱

قطعه شماره ۳

جنس و ابعاد ورق اولیه

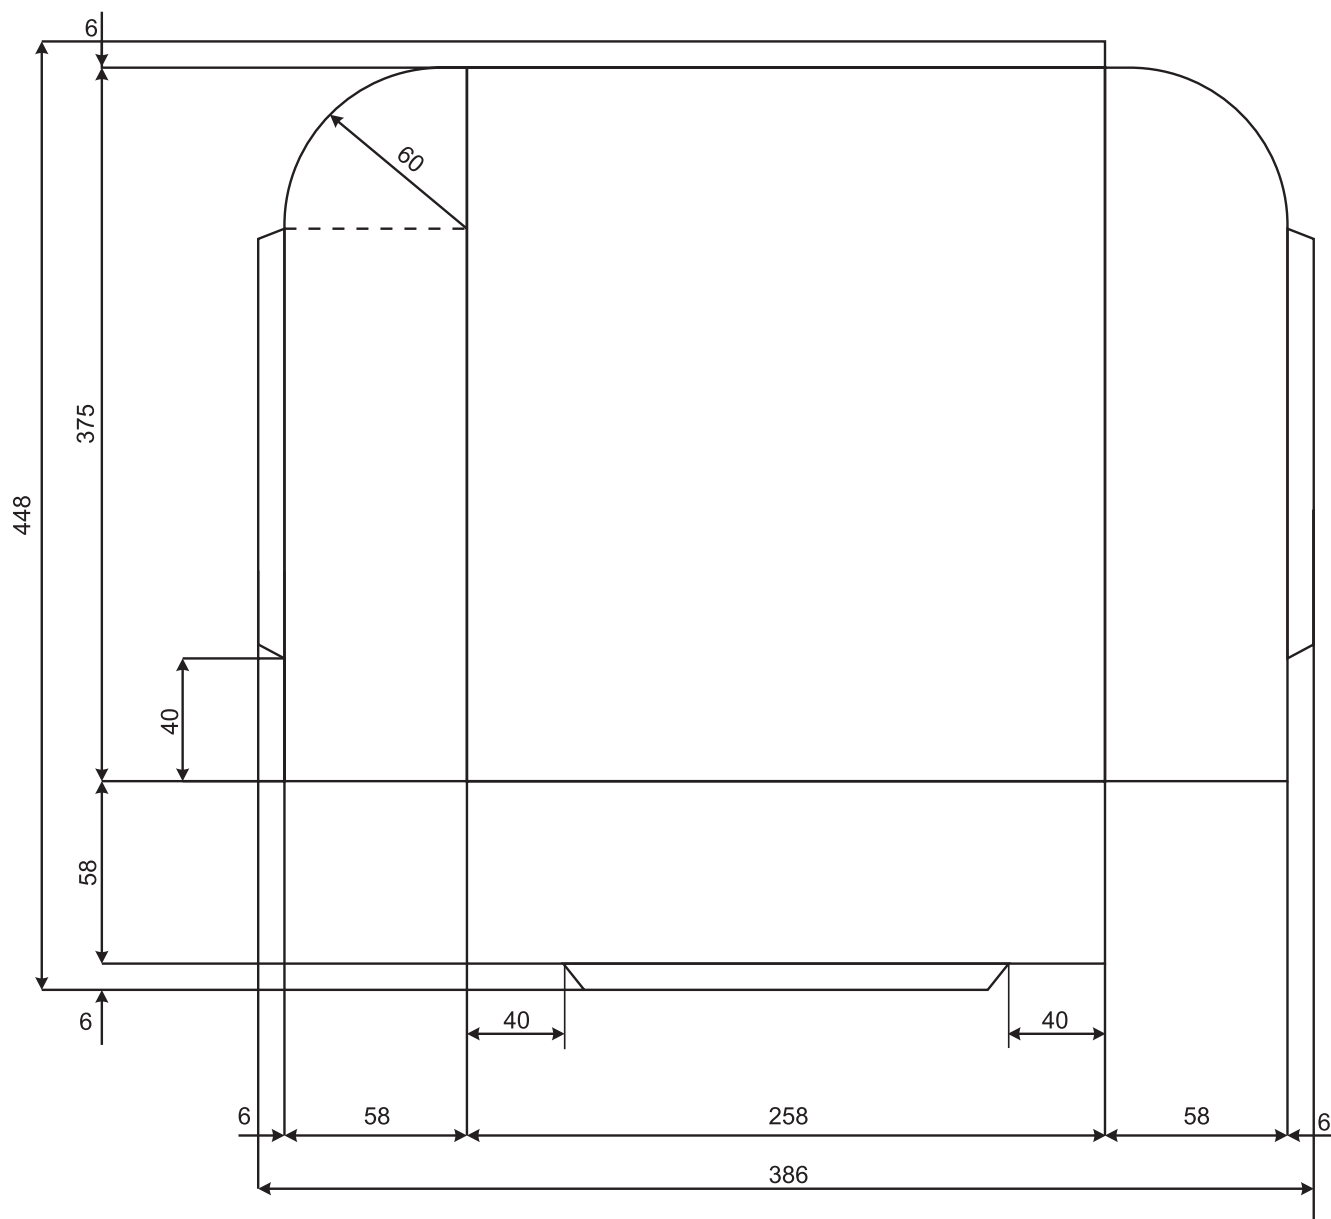


ابزارها و ماشین‌های مورد نیاز

- ۱- خط کش فلزی مدرج
- ۲- سوزن خط کش
- ۳- سنبه نشان
- ۴- پرگار فلزی
- ۵- سوهان تخت
- ۶- چکش فلزی
- ۷- چکش چوبی
- ۸- قیچی اهرمی
- ۹- قیچی گردبر دستی
- ۱۰- ماشین خمکن یک متری

مراحل انجام کار


۱- ابعاد قطعات ۳ و ۲ (طبقه های جا کاغذی) را با خط کش فلزی ۵۰ سانتی متری و کلیس کنترل کنید.

۲- گسترش طبقه های جا کاغذی را مطابق شکل (۷-۴۴) روی ورق‌های مربوطه رسم کنید.

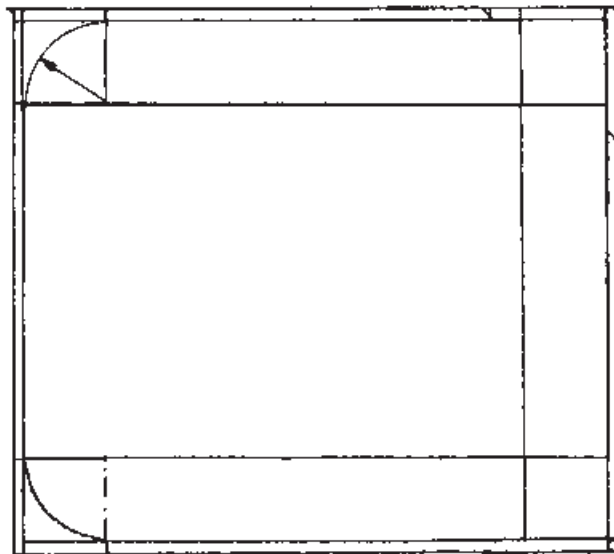


شکل ۷-۴۴

۳- قسمت‌های اضافی را که با خط‌های هاشور روی گسترش طبقه جا کاغذی مشخص شده است با قیچی اهرمی ببرید. شکل (۴۵-۷)

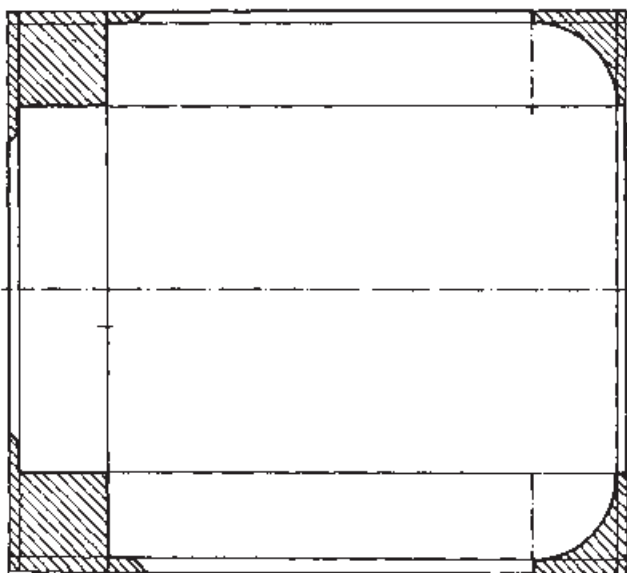


شکل ۴۵-۷

۴- لبه‌های خط‌های بریده شده را در صورت نیاز پلیسه‌گیری و صافکاری کنید.
 ۵- لبه‌های طبقه‌ها را مطابق شکل (۴۶-۷) مرحله به مرحله خمکاری کرده روی بدنه قطعه پرس کنید.

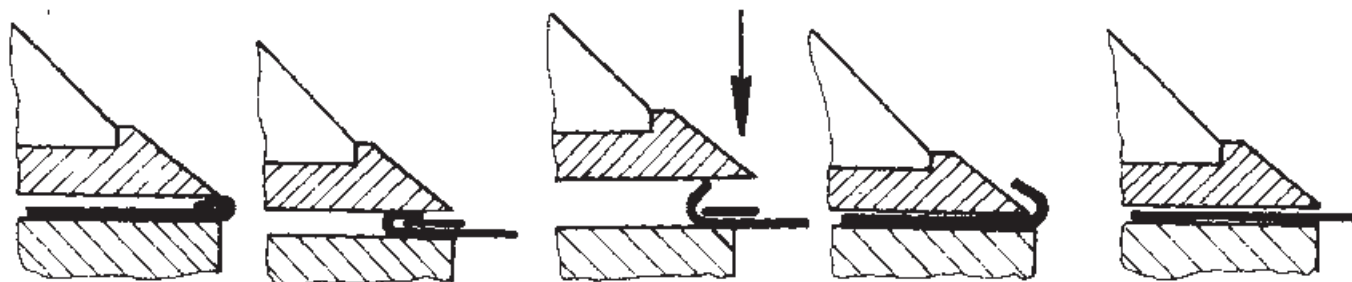

شکل ۴۶-۷

۶- به ترتیب شماره ای که روی گسترش قطعات مشخص شده است دیوارهای هر دو قطعه را مطابق شکل (۴۷-۷) خمکاری کنید.

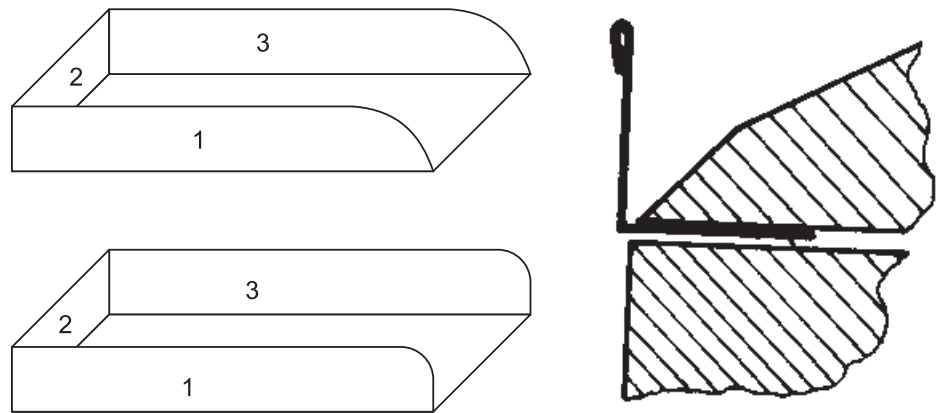


شکل ۴۷-۷

۷- دیواره ها را پس از خمکاری به وسیله گونیای ۹۰ درجه کنترل کنید. (شکل ۴۸-۷)


یاد آوری

گونمایی دیوارها هنگام مونتاژ طبقه ها اهمیت زیادی دارد.

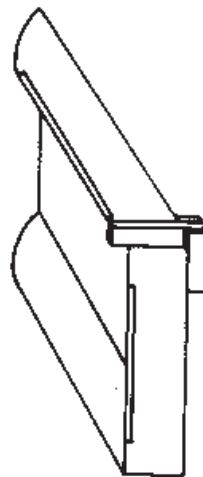


شکل ۴۸-۷

۸- گسترش پایه ها را مطابق شکل (۷-۴۹) روی ورق آهن سیاه به ضخامت ۲ میلی متر طبق اندازه های داده شده ترسیم کنید.

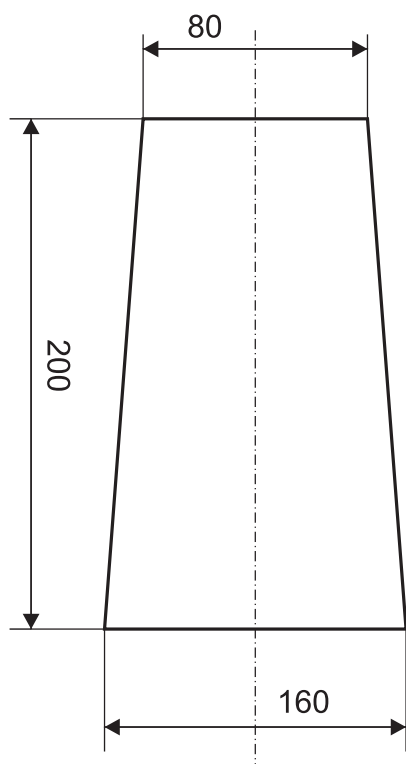


شکل ۷-۴۹

۹- قسمت های اضافی را با قیچی اهرمی یا در صورت امکان با گیوتین ببرید.
 ۱۰- پایه ها را به وسیله ماشین خمکن تحت زاویه ۹۰ درجه بطور دقیق خمکاری کنید. (شکل ۷-۵۰)

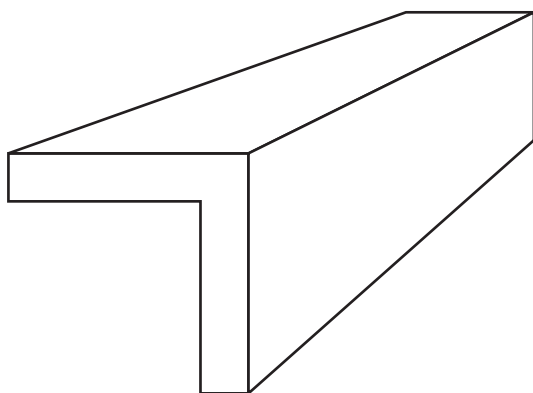

شکل ۷-۵۰

۱۱- پایه‌ها را پس از خمکاری بوسیله گونیا کنترل کنید. (شکل ۷-۵۱)

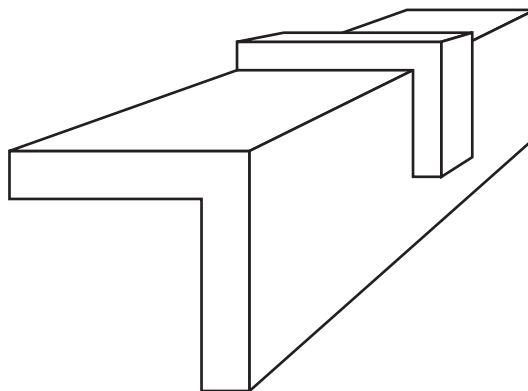

شکل ۷-۵۱

یاد آوری

گونییای بودن پایه هنگام مونتاژ از اهمیت زیادی برخوردار است بنابراین باید در خمکاری آنها دقت نمود.

۱۲- یکی از پایه‌ها را با گیره دستی یا انبر قفلی به قطعه شماره ۲ (طبقه بزرگ جا کاغذی) به گونه‌ای که کاملاً تراز و گونیا باشد محکم کنید.

۱۳- دستگاه نقطه جوش را آماده کنید. الکترودهای آن را کنترل نموده و چنانچه نیاز به سوهانکاری یا تنظیم دارند در این مورد اقدام ننمائید. آمپر دستگاه نقطه جوش را تنظیم ننمائید. در حالی که قطعه‌ها را با گیره‌ی دستی به پایه محکم کرده‌اید با دقت فقط یک نقطه جوش در وسط هر پایه بزنید برای اطمینان یافتن از تراز بودن و گونیایی آن‌را کنترل کنید و در صورت درست بودن چهار نقطه‌ی جوش دیگر در اطراف نقطه جوش اولی بزنید.

۱۴- پس از اتصال پایه‌ها به قطعه شماره ۲ قطعه شماره ۳ را به وسیله نقطه جوش به ابتدای پایه‌ها متصل کنید. بطوری که کاملاً با قطعه شماره ۲ موازی باشد. برای داشتن دقت عمل در موقع اتصال قطعه شماره ۳ که هم موازی با قطعه شماره ۲ باشد و هم در

راستای پلیه ها قرار گیرد می توان از یک شابلن استفاده نمود.

۱۵- در صورت نیاز محل های نقطه جوش شده را صافکاری کنید.


۱۶- چنانچه پلیسه یا ناهمواری روی لبه ها یا سطح کار وجود دارد آن را برطرف


نمائید.

۱۷- قطعه کار را بازرسی و کنترل نهائی نموده و برای ارزشیابی تحویل نمائید.

نقشه کار شماره ۶

زمان آموزش		اجرای تمرین خمکاری، فرنگی پیچ	نوع تمرین
عملی	نظری	ورق آهن سیاه با ابعاد	جنس و ابعاد مواد اولیه
۲۲	۲		

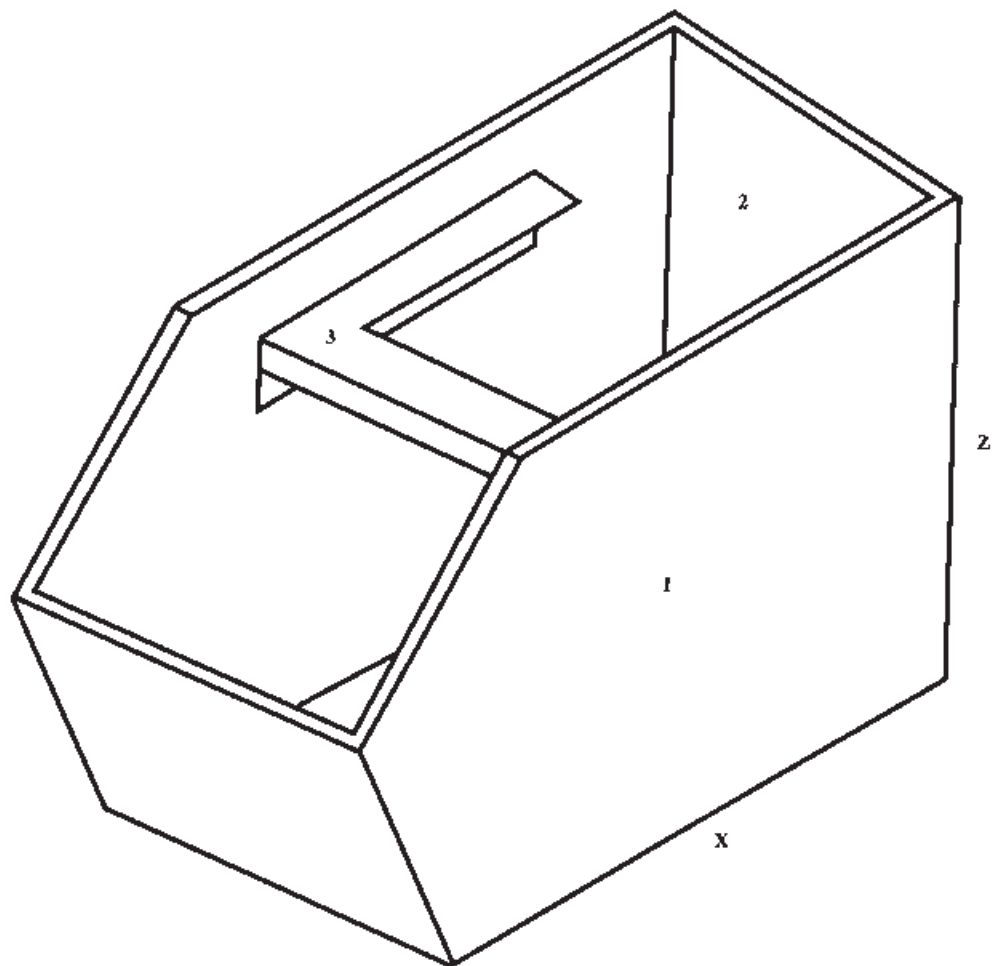

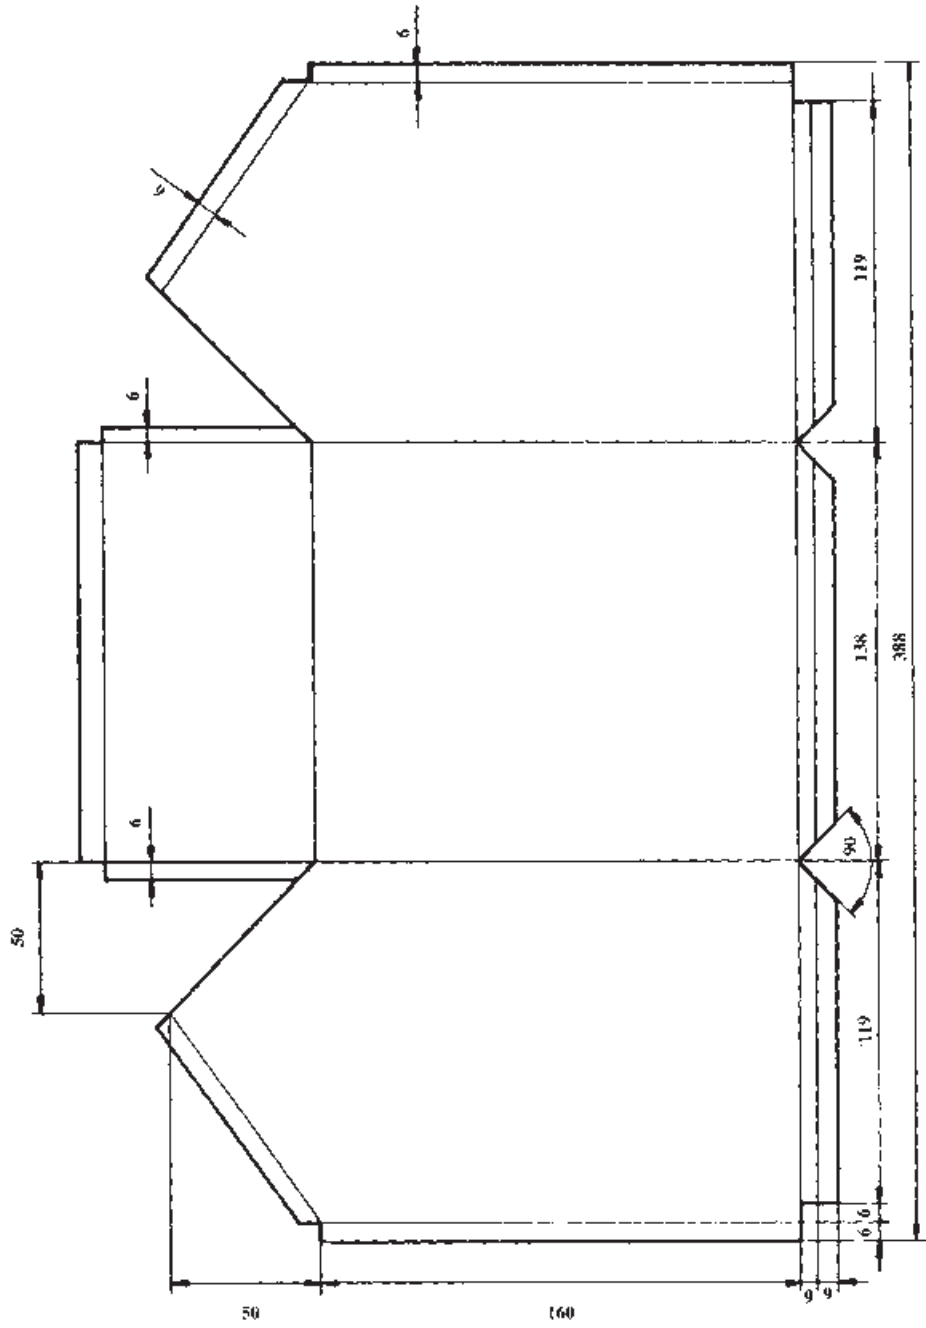


فعالیت

- ۱- به گروه‌های سه نفره تقسیم و یک سز گروه برای خود انتخاب نمائید.
- ۲- با توجه به نقشه کار ابعاد قطعات ۱-۲ و ۳ را بدست آورید.
- ۳- کار خود را با گروه‌های دیگر مقایسه نموده و جواب را جهت اجرا با هنرآموز خود هماهنگ نمائید.
- ۴- ابزارهای مورد نیاز خود را لیست نمائید.
- ۵- دستگاه‌های مورد نیاز جهت ساخت این نقشه کار را لیست کنید
- ۶- در صورتیکه در کارگاه هنرستان خود خمکن لقمه ای ندارید برای خمکاری کار چه پیشنهادی را دارید.
- ۷- مراحل انجام کار پیشنهادی خود را ارائه نمائید.

مراحل انجام کار


- ۱- ابتدا ابعاد قطعه را کنترل کنید.
- ۲- گسترش بدنه جعبه را بر روی ورق مورد نظر مطابق نقشه‌ی کار رسم کنید.
- ۳- قسمت‌های اضافی را که اضافی را که در شکل (۷-۵۲) با خط‌های هاشور مشخص شده‌اند به وسیله قیچی اهرمی رومیزی یا قیچی دستی ببرید.

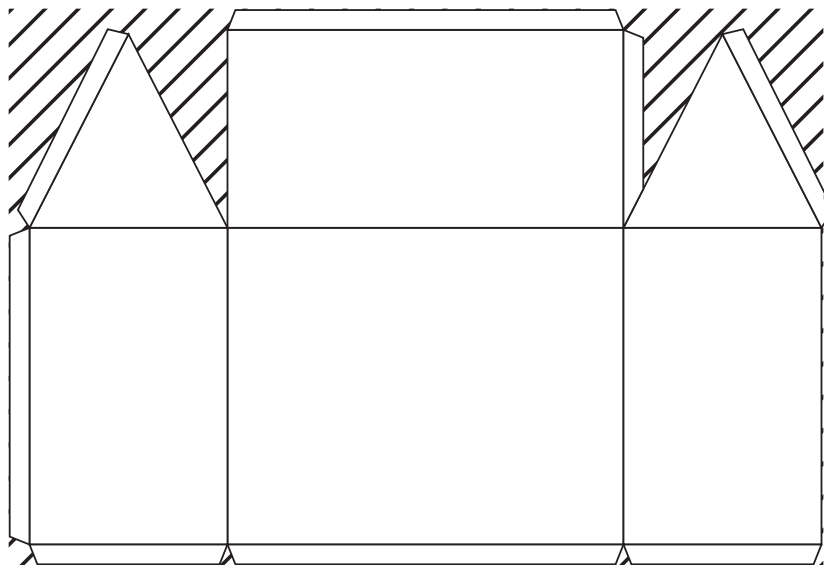

شکل ۷-۵۲

۴-خمکاری لبه‌ها:

الف) ابتدای شماره ۱ را جهت فرنگی پیچ پشت جعبه مطابق (شکل ۷-۵۳) خمکاری کنید.

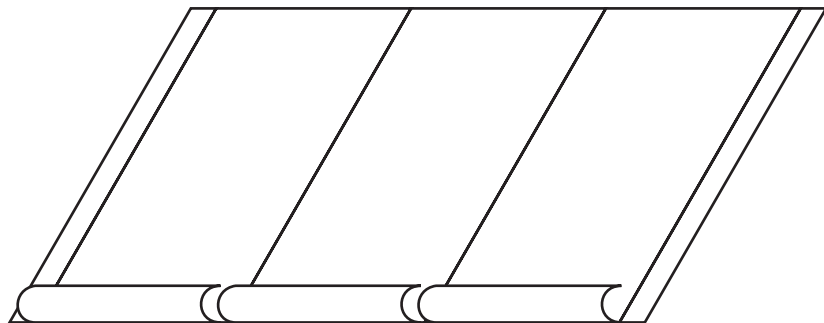


شکل ۷-۵۳

ب) خط‌های لبه‌ها را پشت قطعه کار منتقل کرده از لبه شماره ۲ تا ۶ را با استفاده از ماشین خمکن لبه برگردان کنید.


۵-خمکاری سطوح جانبی جعبه:

الف و ب را که در شکل (۷-۵۴) مشخص شده اند ۹۰ درجه خم کنید.

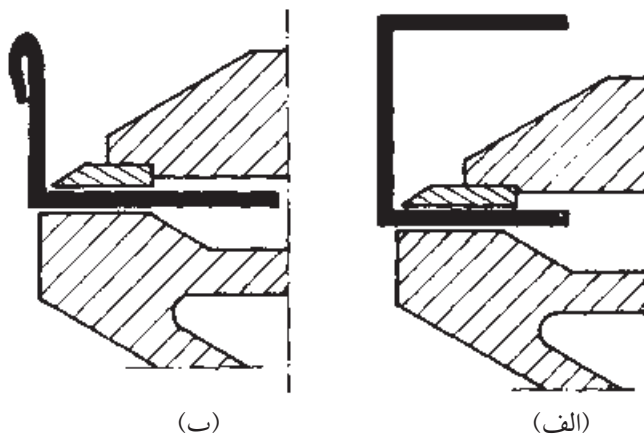

شکل ۷-۵۴

سطح ب را با استفاده از ماشین‌های خمکن لقمه ای یا با استفاده از یک قالب دست ساز که ارتفاع آن کمی از ارتفاع جعبه بیشتر است خمکاری کنید. توجه داشته باشید که لبه های ۷ و ۸ همزمان با قسمتهای الف و ب خم می شوند. (شکل ۷-۵۵)

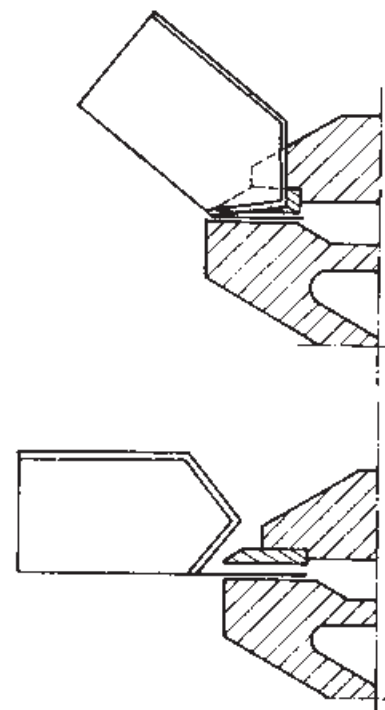


شکل ۷-۵۵

ورق آهن سیاه ۱۵۱×۱۳۰×۱


قطعه شماره ۲

جنس و ابعاد ورق اولیه

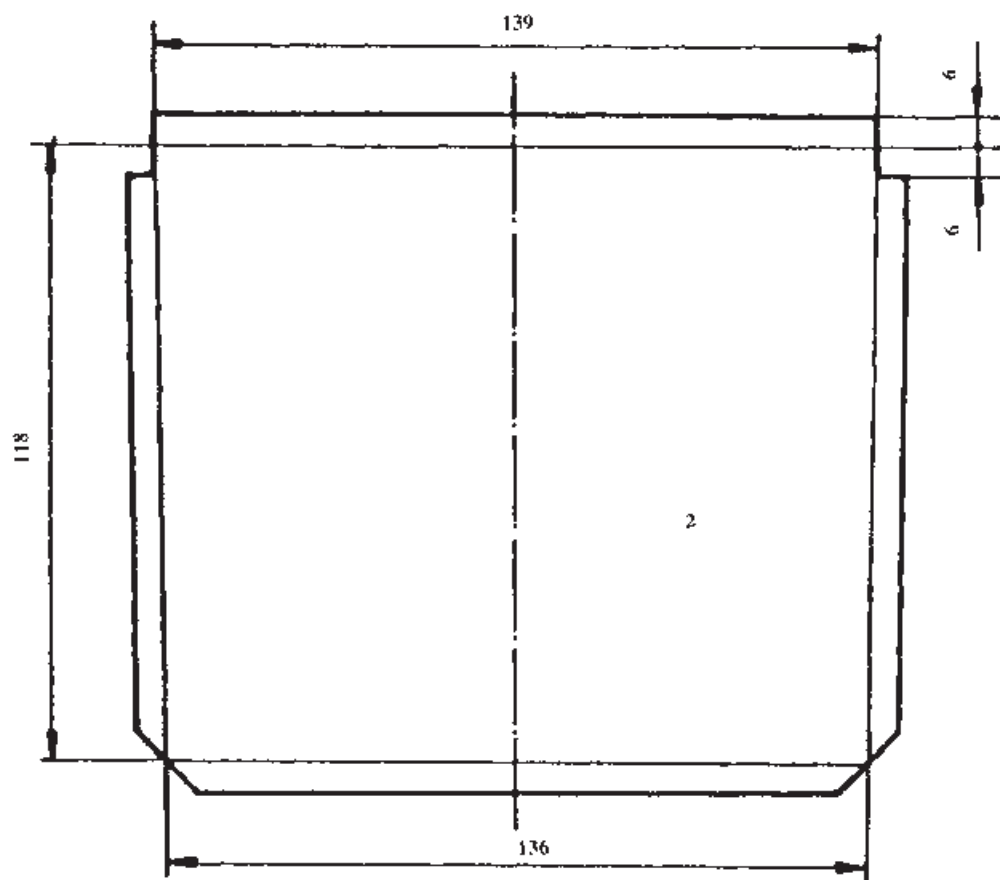


مراحل انجام کار برای قطعه شماره ۲

- ۱- گسترش قطعه شماره ۲ را بر روی روق آهن سیاه به ضخامت یک میلی متر طبق اندازه‌های داده شده رسم کنید. (شکل ۷-۵۶)

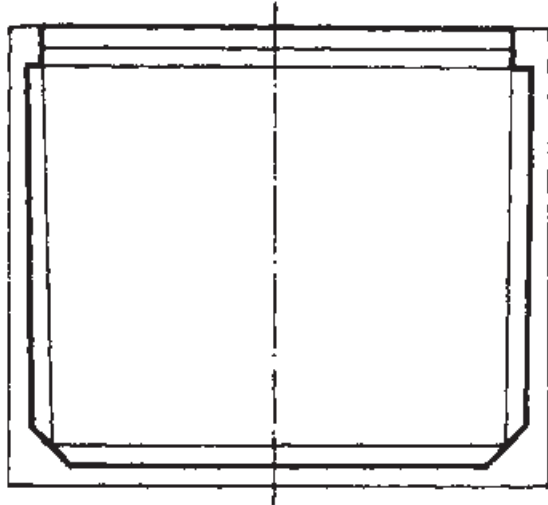


شکل ۷-۵۶

- ۲- قسمت‌های اضافی قطعه را که با خط‌های هاشور در شکل (۷-۵۷) مشخص شده است، با قیچی دستی یا اهرمی رومیزی با قیچی گیوتین مناسب ببرید.

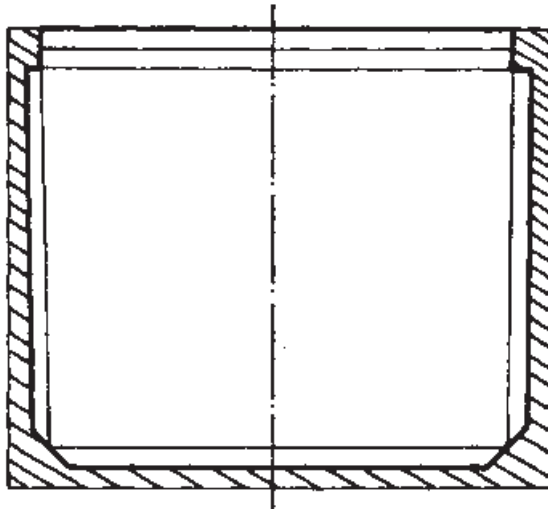


شکل ۷-۵۷

۳- خط‌های بریده شده و همچنین گوشه‌ها را در صورت نیاز صافکاری و پلیسه‌گیری کنید. (شکل ۷-۵۸)

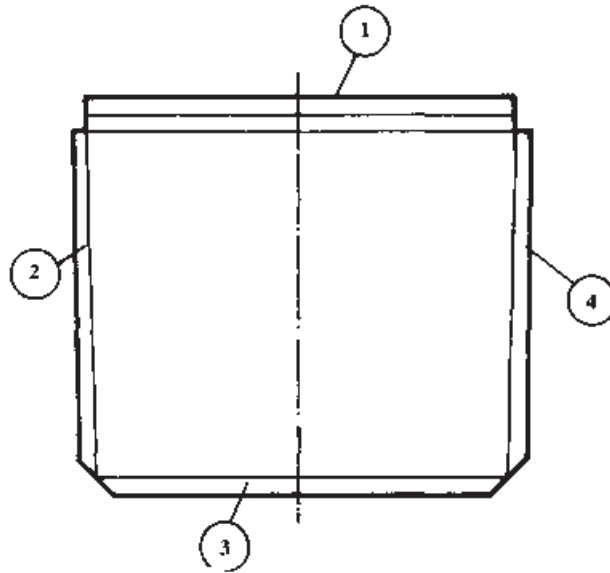


شکل ۷-۵۸

۴- لبه شماره یک را که در شکل (۷-۵۹) نشان داده شده است، تا بزنید. لبه‌های شماره ۲، ۳، و ۴ را در همان جهت ۹۰ درجه خمکاری کنید.

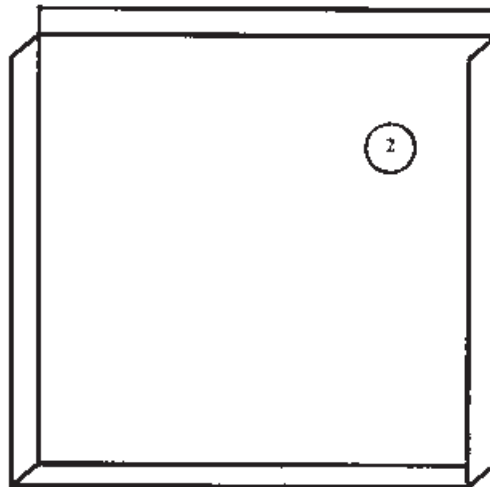


شکل ۷-۵۹

۵- لبه‌های برگرداننده شده قطعه شماره (۲) پشت جعبه را در لبه‌های تا شده جعبه قطعه شماره‌ی (۱) مطابق شکل (۶۰-۷) منطبق کنید و جعبه را برای کوبیدن و ایجاد فرنگی پیچ دوپل به روی سندان (شمش) منتقل کنید.

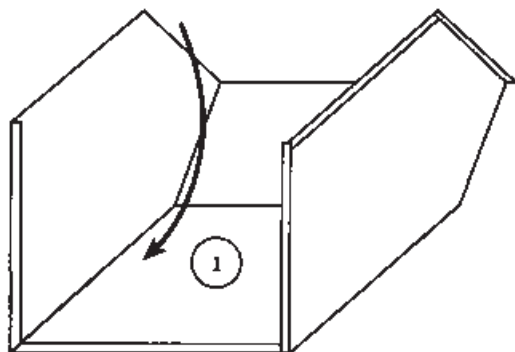


شکل ۶۰-۷

۶- اکنون، مطابق شکل (۶۱-۷) لبه‌ها را با چکش چوبی بکوبید. توجه داشته باشید برگرداندن لبه‌ها باید مرحله به مرحله انجام پذیرد (شکل ۶۲-۷)، در غیر این صورت، ناهمواری و ناصافی سطوح اطراف حتمی است.

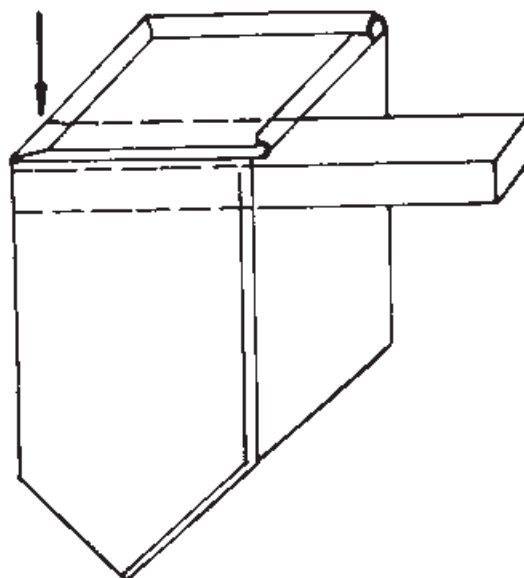


شکل ۶۱-۷

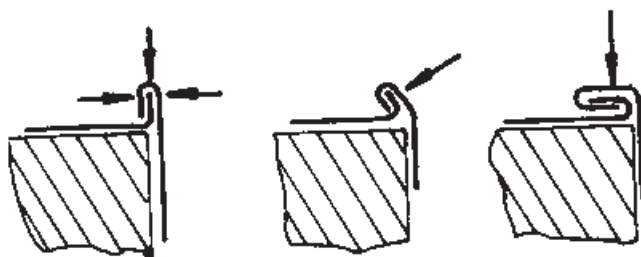

شکل ۶۲-۷


مراحل انجام کار برای ساخت قطعه شماره ۳

۱- ابعاد قطعه را از نظر اندازه و گونمایی کنترل کنید. (شکل ۶۳-۷)

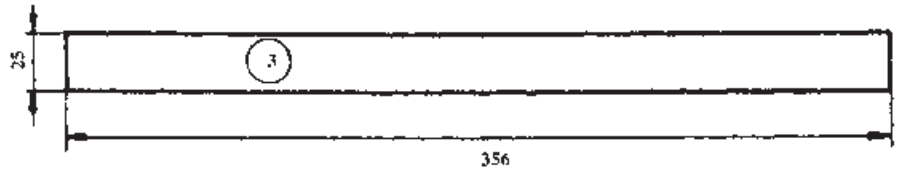


شکل ۶۳-۷

۲- گسترش قطعه شماره (۳) را طبق اندازه‌های داده شده روی ورق آهن به ابعاد ۱×۲۵×۳۵۶ رسم کنید. (شکل ۶۴-۷)

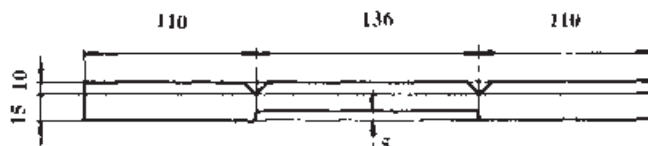


شکل ۶۴-۷

۳- قسمت‌های اضافی را که با خط‌های هاشور مشخص شده است، ببرید و نیز خط‌های (الف) و (ب) را به وسیله قیچی دستی برش بزنید. (شکل ۶۵-۷)

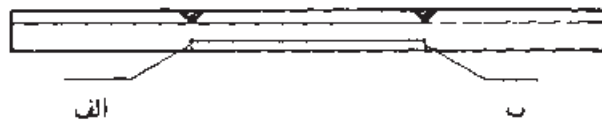

شکل ۶۵-۷

۴- پس از برش خط‌های (الف) و (ب) و بریدن قسمت‌های اضافی، مربع مستطیل ۱۳۶×۵ میلی‌متر را با بستن قطعه بین لبه‌های گیره موازی خم کنید (شکل ۶۶-۷) و با زدن ضربه‌های چکش مناسب برگردانید.

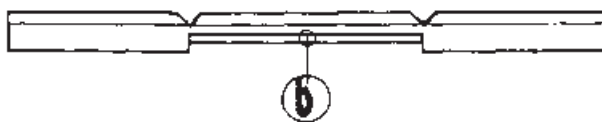

شکل ۶۶-۷

۵- مربع مستطیل 10×136 میلی متر را با ماشین خمکن مناسب خمکاری کنید.
(شکل ۶۷-۷)




شکل ۶۷-۷

۶- قطعه را از قسمت‌های فاق‌بری شده تحت زاویه 90° درجه خم کنید. (شکل ۶۸-۷)



شکل ۶۸-۷

۷- قطعه خم شده را درون جعبه انبار طبق اندازه داده شده در شکل (۶۹-۷) قرار دهید و به وسیله گیره دستی یا انبر قفلی ثابت کنید.

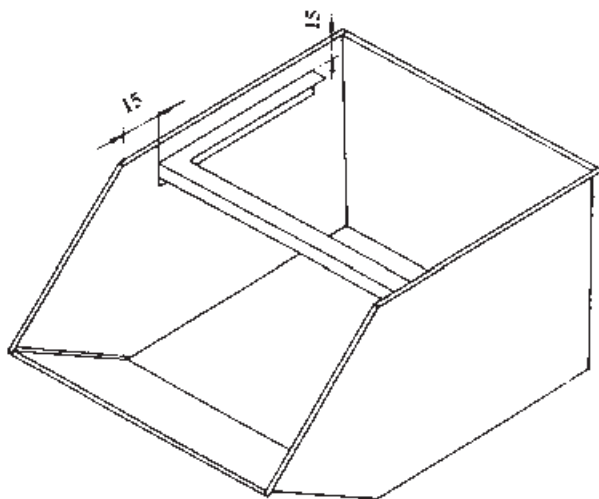


شکل ۶۹-۷

- ۸- دستگاه نقطه جوش را تنظیم کنید، الکترودهای دستگاه را در صورت لزوم سوهانکاری کرده سپس قطعه شماره (۳) را به بدنه قطعه شماره (۱) نقطه جوش کنید.
- ۹- نقاط جوش شده را در صورت نیاز صافکاری کنید.
- ۱۰- جعبه ساخته شده را پرداخته نهایی کنید و برای ارزشیابی تحویل دهید.

پوست‌ها

کار فرفورژه

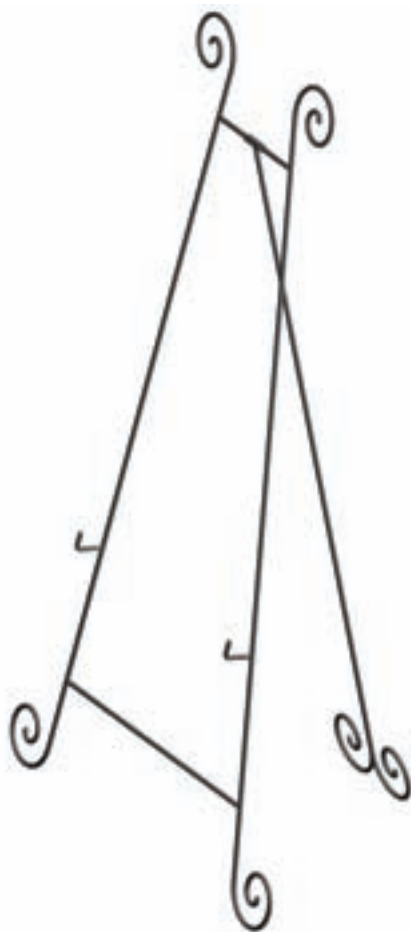

نام قطعه کار: محل قرار تابلو نقاشی

برای ساخت قطعه کار لازم است مراحل زیر انجام شود:


۱- مطابق نقشه کار و بر اساس جدول اقدام به برش قطعات نمایید.

۲- با بکارگیری فرآیند اکسی اسیتلن و با استفاده از سندان و چکش اقدام به فرم دهی قطعات نمایید.


۳- پس از تکمیل قطعات آنها را به یکدیگر مونتاژ نمایید.

۴- محل های جوشکاری شده را با استفاده از سوهان خشن صاف کنید.



۵- مراحل تکمیلی را انجام دهید.



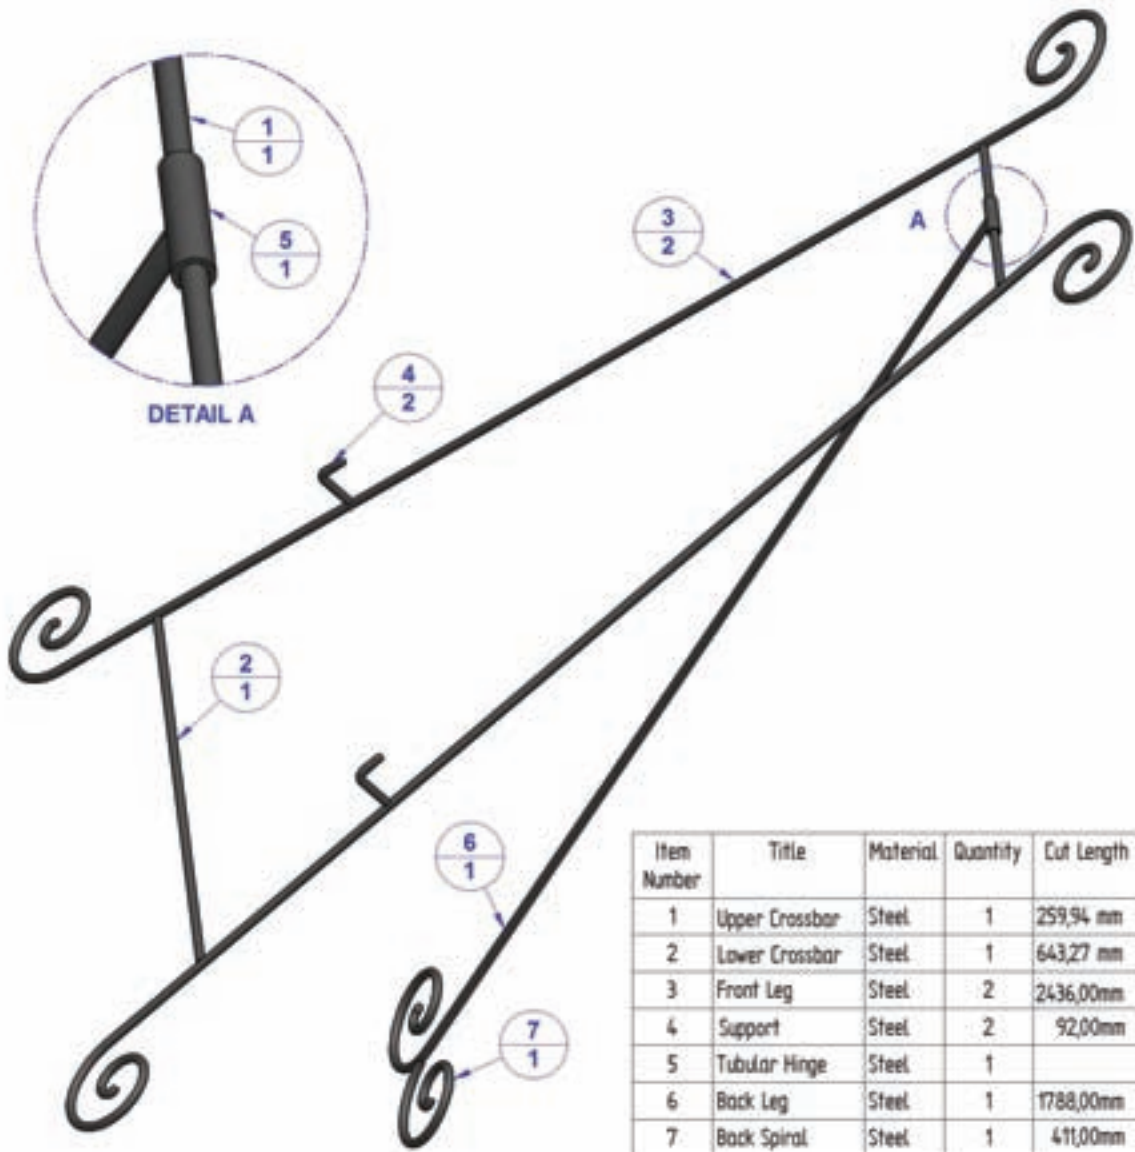



Item Number	Title	Material	Quantity	Cut Length
1	Upper Crossbar	Steel	1	259,94 mm
2	Lower Crossbar	Steel	1	643,27 mm
3	Front Leg	Steel	2	2436,00mm
4	Support	Steel	2	92,00mm
5	Tubular Hinge	Steel	1	
6	Back Leg	Steel	1	1788,00mm
7	Back Spiral	Steel	1	411,00mm

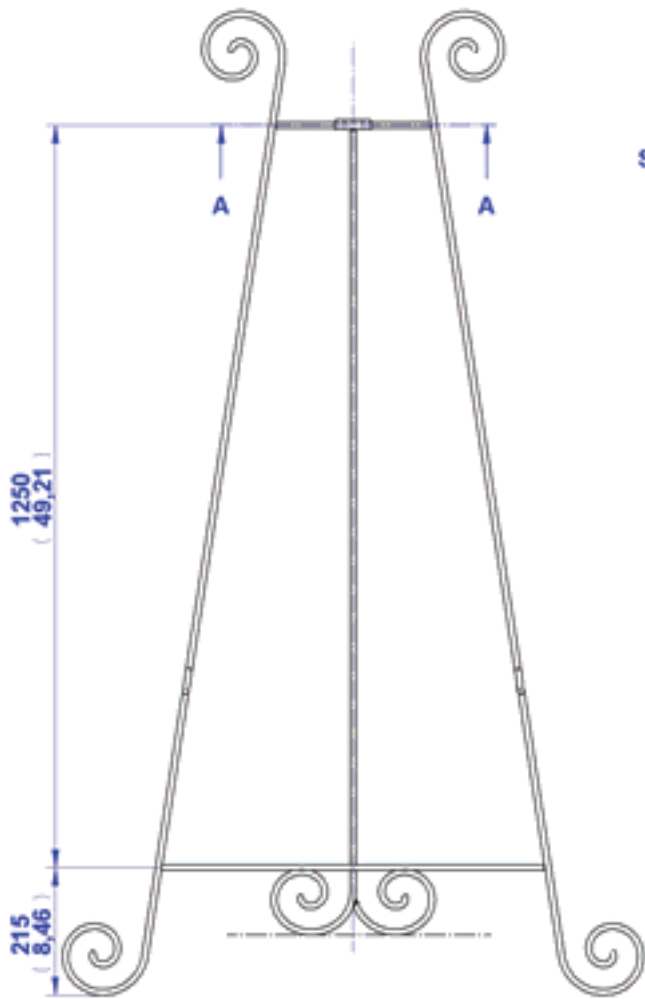



SECTION A-A

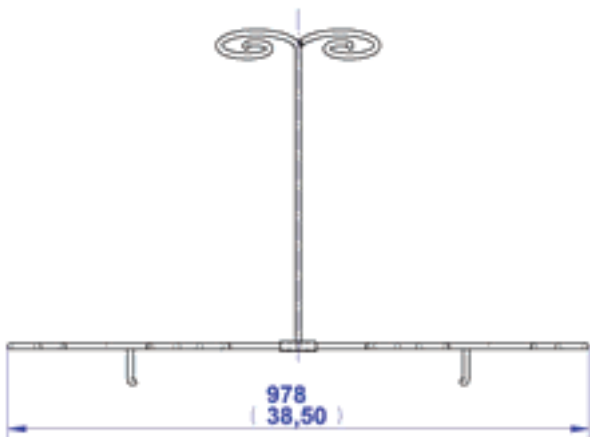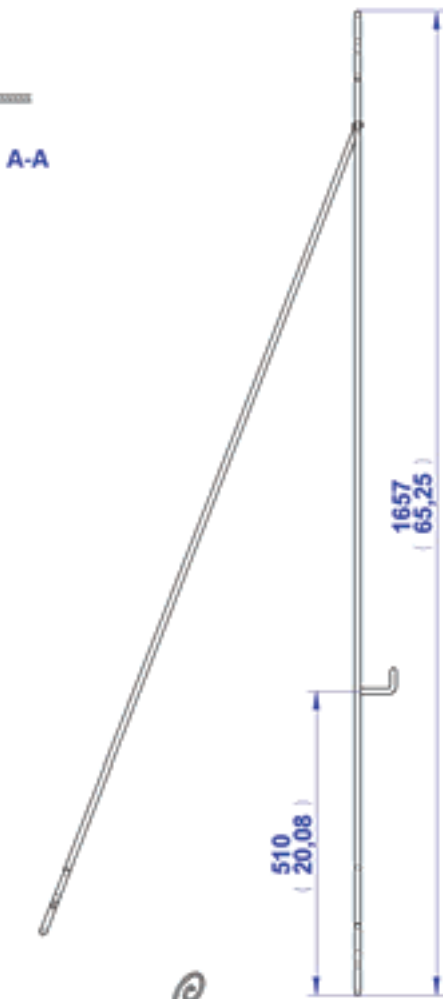

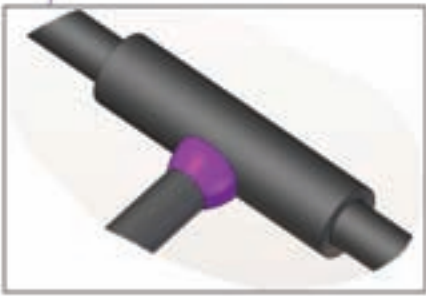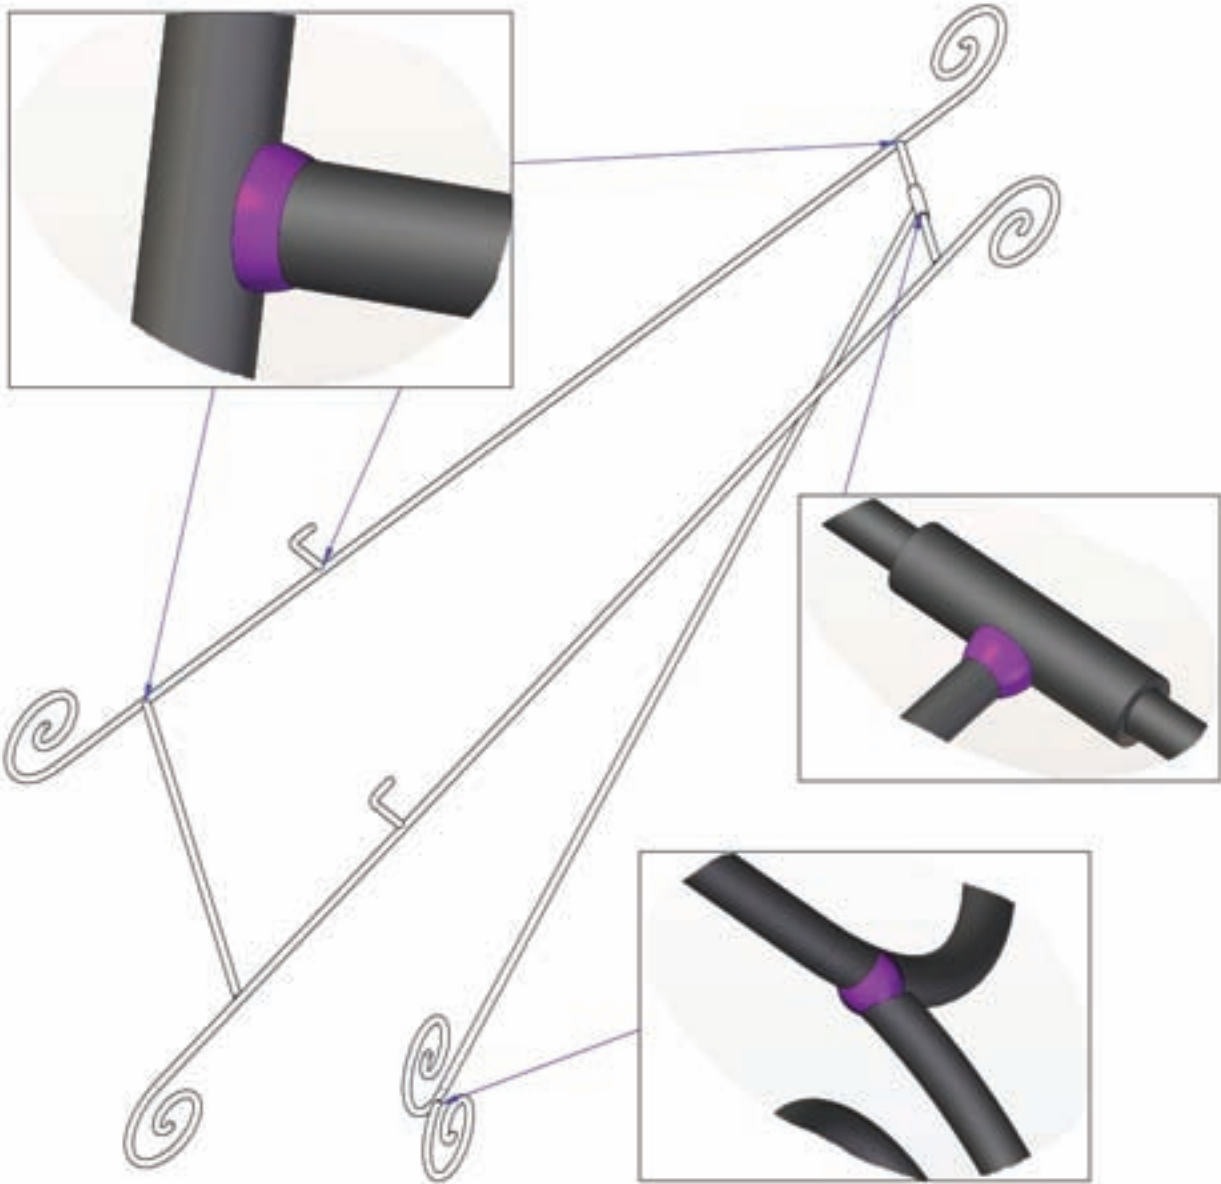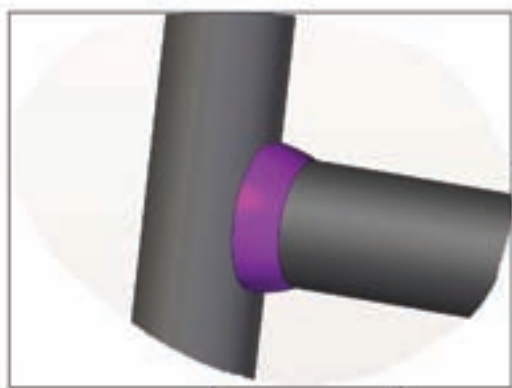

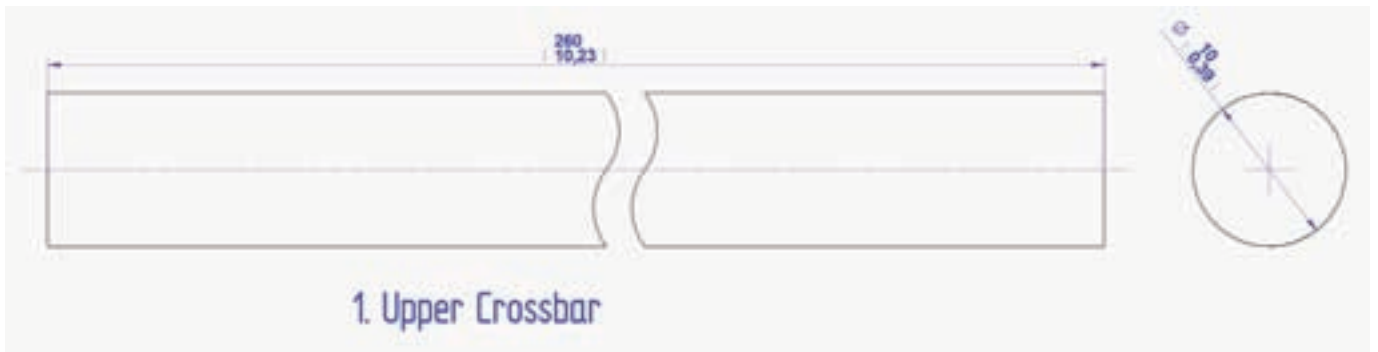


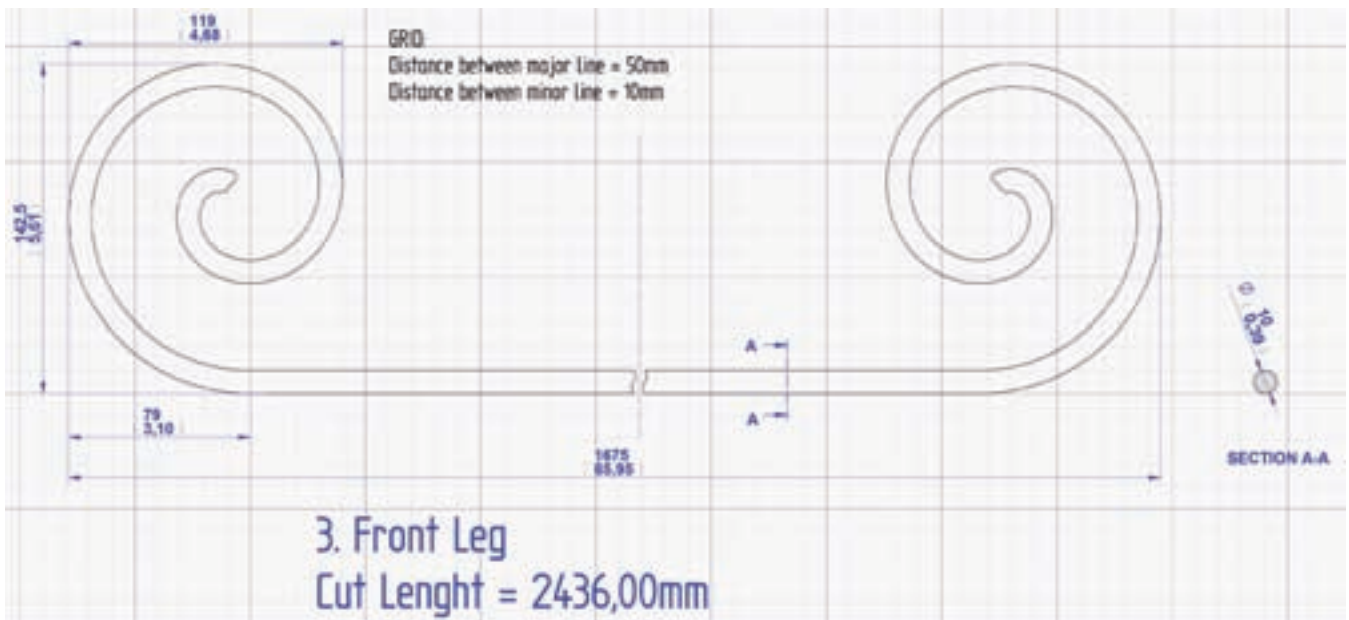


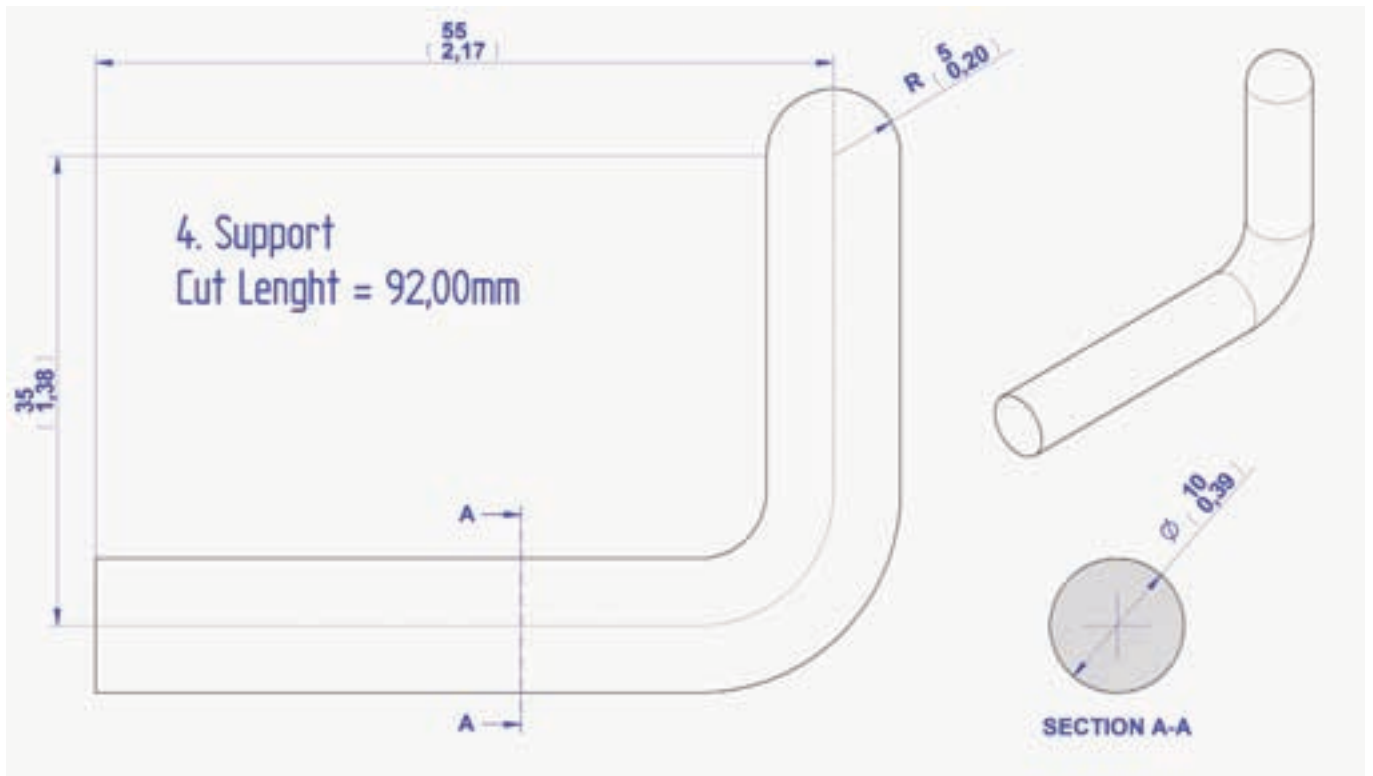



5. Tubular Hinge

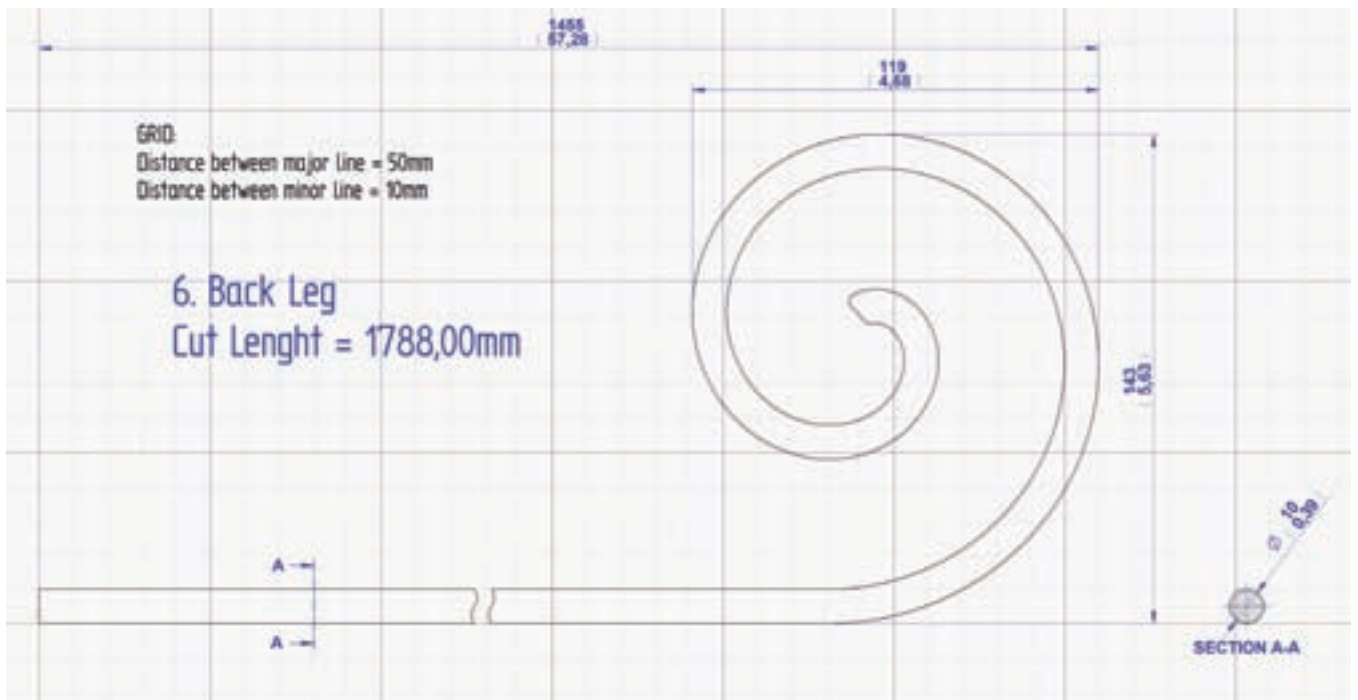

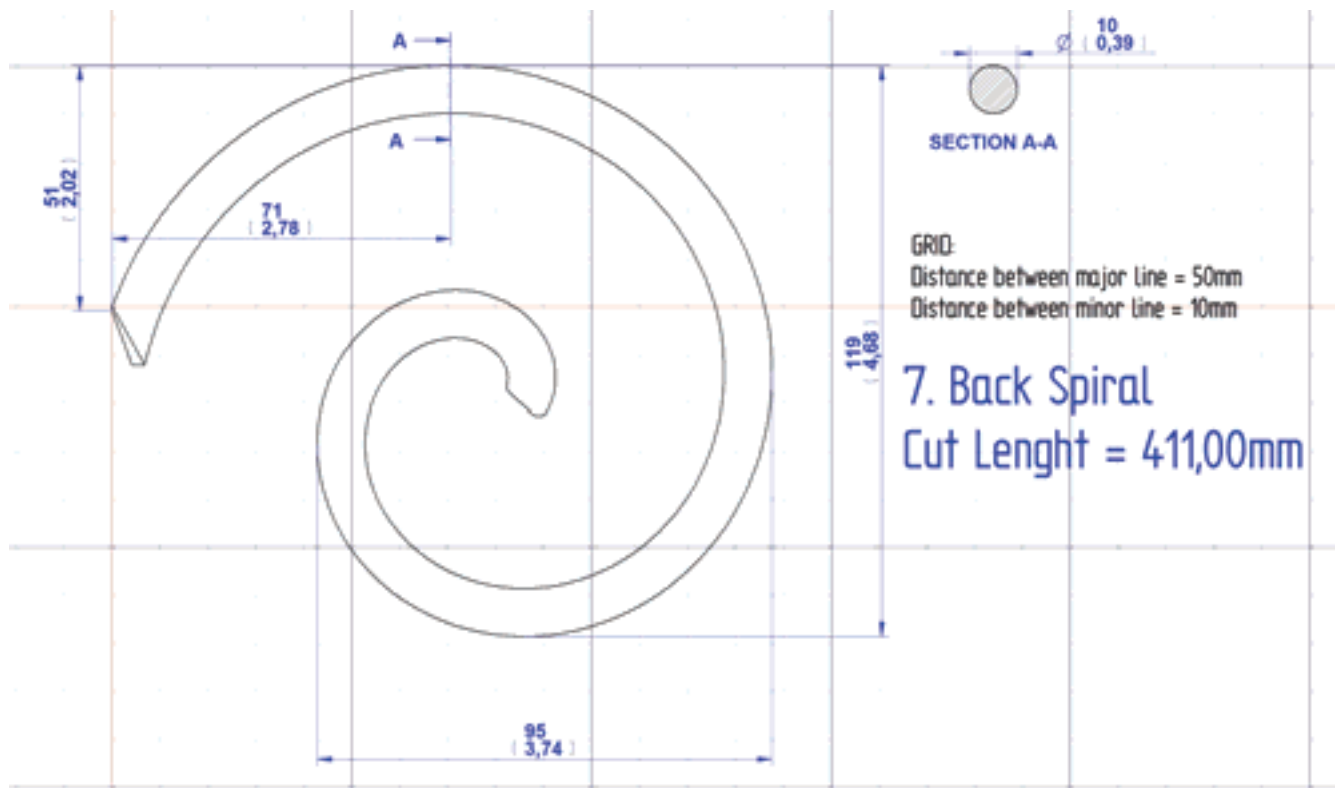

واژه‌نامه

A

لغات و اصطلاحات فنی

Abaxil	خارج از محور ، لنگ (چرخ)
Abrasive	ساینده ، صیقل دهنده
Acceleration	تندی ، سرعت ، شتاب
Accessories	اسباب ، لوازم بدکی
Adjust	تنظیم کردن ، میزان کردن
Adjustable Wrench	آچار قابل تنظیم ، آچار فرانسه
Advance	پیش رفتن ، جلو افتادن
Aerator	توری ، صافی
Air Drain	هواکش
Align	ردیف کردن
Alining Punch	سنبه بلند
Allen Key	آچار شش سو ، آچار مغزی
Allen Wrench	آچار مغزی ، آچار آلن
Alloy	آلیاژ ، هم بسته ، آمیخته ، عیار
Alnico(Al,Ni,Co)	آلیاژی از آلومینیم ، کبالت ، نیکل ، و آهن
Alternate	تناوب ، متناوب کردن
Angle	زاویه ، گوشه
Angular	زاویه دار ، گوشه دار
Anneal	حرارت دادن و بادوام کردن فلزات
Annealled Iron	آهن تابانیده
Annex	پیوست
Annular	حلقه دار
Anvil	سندان
Apex	نوک ، زاویه راس ، اوج
Appendix	ضمیمه ، پیوست
Arbor	محور ، شاه میله
Arc	قوس ، کمان ، هلال
Arch	طاق ، قوس ، کمان
Arm	بازو ، ضلع (زاویه)
Article	کالا ، ماده
Artificial	مصنوعی
Asbestos	پنبه نسوز
Ascology	آلیاژی از آهن ، کرم ، نیکل ، و کربن (فولاد زنگ نزن)
Assembling	سوار کردن ، جمع کردن
Auger	مته دستی
Austenetic Staninless	فولاد ضد زنگ ، ، آلیاژی از آهن ، کرم ، نیکل ، و کربن
Auxiliary	کمکی ، معین

Flat File	سوهان تخت
Flat Scraper	شابر تخت ، ابزار پوسته‌کن تخت
Flate Iron	آهن‌تسمه ، ورق آهن نواری
Flex	انعطاف‌داشتن ، خم کردن
Flexible	قابل انعطاف ، قابل انحناء
Float Ball	گوی شناور
Flow	جریان
Flue	دودکش ، لوله‌آبگرم‌کن یا بخار
Fluid	سیال ، روان ، ماده سیاله
Flush Bolt	پیچ خزیندرو
Flute	شیار
Flux	سیلان ، گدازه ، ماده روان‌ساز
Flywheel	چرخ لنگر ، چرخ طیار
Focal	کانونی
Foil	ورق ، ورقه‌نازک (فلزی)
Fold	تا کردن ، تا ، لا
Folding Rule	انبر سرتخت
Forged Steel	فولاد آهنگری‌شده
Forming Die	قالب (حدیده) شکل‌دهنده
Founding	تاسیس ، ساختن ، بنا کردن
Foundry	ریخته‌گری
Fracture	شکستگی ، ترک ، شکاف
Fragile	شکستنی
Frame	چارچوب ، قاب ، ناسی ، بدنه ، چوب‌بست
Free Motion	لقی
Free of Losses	بدون افت
Fret Saw	اره مویی
Friction	اصطکاک ، مالش
Frigid	سرد ، خنک
Front Elevation	نمای جلوئی
Front Face	سطح جلوئی
Front Spacer	نوار هادی جلوی قالب
Fuel	سوخت
Fulcrum	تکیه‌گاه ، اهرم
Fume	بخار ، دود
Functional	عملی
Fundament	اصل ، بنیاد ، پایه
Funnel	قیف ، مخروطوار
Funnel Stake	سنه مخروطی
Furnce	کوره ، تنور

Auxiliary Clamp	گیره کمکی ، بست که کی
Average	متوسط ، میانگین
Axe	تبر
Axial	محوری
Axis	محورها (محور تقارن)
Axle	محور ثابت ، اکسل
Axle Suspension	اتصال محوری

B

Babbit	بابیت ، آلیاژی نرم از قلع ، مس ، و آنتیموان برای یاتاقانها
Back Saw	اره نجاری
Baffle	سیر ، موج گیر
Bail	چمچه
Bake Rack Angle	زاویه بار گیر ، (ابزار برشو تراش)
Balance	تبادل ، تراز ، متعادل کردن ، ترازو
Baling Strip Snips	قیچی کلاغی راست بر
Ball	ساچمه ، گوی
Ball Race	ساچمه رو
Ballpeen	چکش ته گرد
Band Saw	اره نواری ، اره تسمه‌ای
Bar	میله ، مفتول شیمی
Barberite	باربریت ، آلیاژی از مس ، نیکل ، قلع ، و سیلیسیم
Barrow	فرقون ، چرخ دستی
Barycenter	مرکز ثقل
Base	پایه ، شاسی ، بدنه
Base Bearing	یاتاقان ثابت
Basic Dimension	اندازه اصلی
Batch Board	دیوار وسط ، تیغه وسط
Batch Process	عملیات مرحله‌ای ، عملیات منقطع
Batche	مرحله ، یک خوراک کار
Batchinge	تخلیه کردن
Bead	رخ ، روکوب کردن ، رخ زدن
Beam	تیر ، میله فلزی
Bean Divider	پرگار میله‌ای
Bear	تحمل کردن
Bearing	یاتاقان ، بلبرینگ
Beetle	حلبی کوب

Bellows	فوتک
Belt	تسمه
Belt Clamp	اتصالی تسمه
Belt Connector	تسمه بند
Bench	میز کار
Bench Plate	صفحه رومیزی
Bent	خم شده ، منحنی
Bevel	مخروطی ، سطح مایل
Bias	اریب ، کج ، متمایل ، دارای انحراف
Biaxial	دو محوری
Bib	شیر
Bibl	دریچه
Billet	شمش ، تکه بزرگ فلزی
Bit	مته چوب ، لقمه ، خورده
Black_Smith Anvil	سندان آهنگری
Black_Smith Hammer	پتک آهنگری
Blank	قطعه کار نشده ، بلانک (برس)
Blend	کور کردن ، مخلوط کردن ، یکنواخت کردن
Block	قطعه ، کنده ، بلوک
Bobbin	قرقره ، سیم پیچ
Body	بدنه ، تنه
Boil	جوشیدن ، جوشاندن ، جوش
Bolt	پیچ
Bond	اتصالی ، قید
Bond Pin	بست ، پیچ بست
Bore	سوراخ کردن ، منفذ
Bore Cutter Holder	کلاهدک داخل تراش
Boring	سوراخ کاری
Bort	الماس ناخالص (مصارف صنعتی)
Bottle Screw	پیچ چپ و راست ، دو پیچه
Box Spanner	آچار چرخ ، آچار بکس
Brace	مهار ، لگام
Bracket	چفت و بست ، سگدست ، بست
Brad	میخ سر پهن ، پونز
Brake	ترمز ، شکستن
Brass	فلز برنج ، آلیاژ مس و روی
Brazing	لحیم کاری سخت ، زردجوش کردن
Breast Drill	مته دستی
Breather	هواکش
Brimstone	گوگرد

Casing	پوسته ، پوشش ، محفظه ، لوله
Cast	قالب ، قالب ریزی
Cast Iron	چدن
Casting	ریخته‌گری (فلزات)
Castle Nut	مهره چاکدار ، مهره اشپیل‌خور
Castor Oil	روغن کرچک
Caten	زنجیر
Cavity	حفره ، سوراخ
Cement	چسب
Center Drill	مته مرکز
Center Punch	سنبه نشان
Centre	مرکز
Chafing Sleeve	پوش راهنما
Chain	زنجیر
Chain Pipe Wrench	آچار لوله‌گیر زنجیردار ، آچار شلاقی زنجیردار
Chamber	اطاقک ، محفظه
Chamfer	پخ ، گرده ، شیاردار
Channel	مجرا ، شیار ، کانال
Channel Iron	آهن ناودانی ، ورق آهن ناودانی
Channel Lock Plier	انبردست کلاغی
Charcoal	زغال چوب
Chaser	تیغه مخصوص تراش دندان بیج (ماشین تراش)
Chassis	شاسی
Chimney	دودکش
Chip	تراشه ، قاج نازک
Chipping	رنده‌کاری ، تراشیدن
Chisel	قلم ، اسکنه
Chock	گوه
Chord	وتر
Chromel	آلیاژ آهن ، نیکل ، و کرم
Chromite	سنگ معدن آهن و کرم
Chuck	گیره سه نظام (ماشینهای صنعتی) ، سه‌نظام ماشین‌مته
Chuck Key	آچار سه‌نظام ماشین‌مته
Chute	ناودان ، مجرای سرازیر
Circuit	مدار
Circular Saw Blade	تیغه‌اره گرد (دیسک)
Circumference	محیط ، محیط‌دایره
Clamp	گیره ، بست

Britannia Metal	فلز بریتانیا ، آلیاژی از قلع و مس
Brittle	ترد ، شکننده
Broaching	سوراخ کردن ، تراش و سوهانکاری سخت
Bronze	برنز یا مفرغ ، آلیاژی از قلع و مس
Brush	جاروبک ، برس ، فرچه
Bucket	سطل ، دلو
Build	ساختن ، بنا کردن
Building	ساختمان
Bulb	لامپ الکتریکی
Bulge	برآمدگی ، تحدب
Bump	کوبیدن
Burin	قلم ، قلم حکاکی
Burn	سوزاندن ، سوختن
Burnish	جلا دادن ، روکش کردن (فلزات با فلز دیگر)
Burnisher	تیزکن ، صیقل زن
Burr	برآمدگی ، پره ، صاف کردن جدار سوراخ مته دندانسازی
Bush	بوش ، استوانه ، محوربان
Butt Joint	اتصال لب به لب
Button	تکمه ، دکمه
Buzz Saw	اره گرد ، اره مدور
By product	محصول فرعی

C

Cable	سیم ، کابل
Cadmium	کادمیوم ، فلزی صنعتی و نقره‌ای رنگ
Cage	اطاقک ، محفظه
Calibre	قطر داخلی لوله
Caliper	کولیس
Cam	بادامک
Cam Shaft	میل بادامک ، محور بادامک
Cam Spindle	محور بادامک
Cantilever	سگدست ، پایه
Cap	درپوش نوع کلاهکی
Capacity	ظرفیت
Cape Chisel	قلم کننده کاری نوک تیز
Carburandum	سنگ سمباده
Carriage	نورد (در ماشین)
Carrier	حامل ، ناقل
Carving	کننده کاری ، قلم‌زنی

Counterbore	خزینه‌زن استوانه‌ای (مته)
Countersink	خزینه‌زن مخروطی (مته)
Coupling	رابط ، کوپلینگ
Cover	پوشش ، پوشاندن ، سرپوش
Cow	برش مقعر
Cowl	پوشش ، کلاهک (دودکش)
Crack	ترک ، شکاف ، درز
Crane	جرثقیل
Crank	لنگ ، دسته‌محور
Crank Case	محفظه میل لنگ ، کارتر
Crank Gear	دنده میل لنگ ، دنده‌لنگ
Crank Handle	دسته‌لنگ ، هاندل
Crank Shaft	میل لنگ
Crescent	هلالی‌شکل
Cross Piece	قسمت و جزء عرضی یک قطعه
Cross Shaft	محور عرضی
Crosscut Saw	اره با دنده‌های چپ و راست ، اره دو سر
Crown Nut	مهره‌چاک‌دار ، مهره‌تاجی‌شکل
Crucible	بوتله ، ظرف (چینی) برای ذوب اجسام
Crush	شکستن ، خورد کردن ، خرد شدن
Cup Packing	واشر فنجان‌سی شکل
Cup Wire Brush	برس سیمی فنجان‌سی‌شکل
Curling Die	قالب لبه‌دهنده
Curve	خمیدگی ، انحنا
Cushion	بالشتک ، صفحه‌مانع اصطکاک
Cut Off Die	قالب برش
Cutter	ابزار برش ، وسیله تراش و برش
Cutting Angle	زاویه برش ، زاویه‌تراش
Cutting_off Wheel	چرخ سنگ‌برش
Cycle	دور ، دوره
Cylinder Brush	جاروبک استوانه‌ای ، برس استوانه‌ای
Cylindrical	استوانه‌ای
Cylindrical Drift	سنه‌استوانه‌ای

D

Damage	خسارت ، صدمه ، خسارت‌دیده
Damper	ضربه‌گیر
Data	اطلاعات ، داده‌ها
Datum	خط مبنا

Drive Shaft	میل‌گاردان ، میله‌متحرک
Duct	مجرا ، لوله
Ductility	شکل‌پذیری
Duraloy	دورآلوی ، آلیاژی از آهن ، کرم ، منگنز ، و کربن
Duralumin	دورآلومین ، فلزی سبک و بادوام

E

Eccentric	خارج از مرکز
Eccentric Disc	صفحه (دیسک) خارج از مرکز
Eccentric Motion	حرکت خارج از مرکز
Edge	لبه ، کناره
Effect	اثر ، قدرت
Effective	موثر
Efficient	کارآمد ، پربازده
Effusion	نشت ، خروج
Elastic	ارتجاعی
Elbow	زانویی ، آرنج
Element	عنصر ، عامل اصلی ، اصل
Elinvar	آلیاژی از آهن و نیکل
Elliptical Spring	فنر بیضوی
Emery	سنگ (سمباده)
Eminence	ارتفاع ، بلندی
Emulsion	محلول چربی
Enamel	لعاب
Engine	موتور
Engineering	مهندسی
Epoxy Cement	چسب دوقلو
Equipment	تجهیزات ، ماشین‌آلات
Erect	نصب‌کردن
Erection Drawing	نقشه نصب
Essence	جوهر ، ماهیت
Exciter	محرک ، راه‌انداز
Exhaust	دود ، اگزوز
Expanding Reamer	برقوی قابل تنظیم ، برقوی بازشونده
Expansion Bolt	پیچ واشو
Export	صادرکردن
Extra	اضافی
Extreme Point	نقطه حد

De_Burring	پلیسه‌گیری
Decarbonization	عمل کربن‌گیری
Declination	انحراف
Degrasing	چربی‌زدایی
Degree	درجه
Dens	غلیظ، متراکم، چگال
Dent	داندانه، تورفتگی، گودی
Depot	انبار، محل اشیاء اضافی
Depth	عمق
Design	طرح، طراحی
Detach	جداکردن
Deviation Angle	زاویه انحراف
Device	اسباب، آلت، وسیله، دستگاه
Devil	قیچی لب‌کنگره
Diagonal Cutting Nipp	انسیر بغل‌چینی، بغل‌چین
Dial Press	پرس با میزگردان
Diameter	قطر
Diamond_point Shisel	قلم نوک‌الماسه، قلم نوک سخت
Die	حدیده، قالب، ماتریس
Die Stock	دسته‌حدیده، آچار حدیده‌گیر
Digger	جکش بادی
Dimension	اندازه، بعد
Direction	راستا، جهت
Disadvantage	عیب، نقص
Disassemble	جداکردن، سواکردن، پیاده‌کردن
Dismount	جداکردن
Divider	پرگار فلزی
Dolley Block	قطعه مقاوم
Door	در
Door Lock Striker	ضامن قفل در
Door Panel	روپوش درب
Door Pillar	ستون درب
Dot	خال، نقطه
Double_Row Bearing	یاتاقان دو ردیفه
Dowel	پین، مفتول، میخ
Dowel Pin	میخ بدون سر
Drift Punch	سنبه‌پرچ
Drill	مته فلزکاری
Drill Gauge	شابلون اندازه‌گیری‌مته (قواره)
Drill Sleeve	کلاهک‌مته
Drilling	مته‌کاری

Fabricate	ساختن ، تولیدکردن
Fabrication	ساخت ، تولید
Face View	نمای اصلی
Factor	عامل ، ضریب
Factory	کارخانه
Factory Unit	واحد صنعتی ، کارخانه
Fasten	محکم کردن ، بستن
Fat	چرب ، چربی
Fault	اشتباه ، خطا ، غلط
Feed back	پس‌خوراندن
Feeler	فاصله‌سنج ، فیلر
Ferrous	آهن‌دار
Fibre Grease	روغن گریس الیافی
Figure	شکل ، ترکیب ، نما
File	سوهان
Fillings	براده فلز ، براده دم سوهان
Filling	سوهان‌کاری
Filter	صافی ، فیلتر
Fin	پره ، زائده
Fine	ظریف ، ریز
Finger Nut	مه‌ره خروسک
Firm	استوار ، محکم ، سفت
Fish Plate	پشت‌بند ، لبه‌گیر
Fitting	جاسازی
Fittings	لوازم ، متعلقات
Fix	ثابت ، پابرجا ، کار گذاشتن
Fixture	ابزار ثابت‌کننده ، لوازم برق و لوله‌کشی
Flame	شعله
Flame Cutting	جوش‌بری
Flange	لبه ، لبه‌دارکردن ، فلانچ ، طوقه لبه‌برگردان
Flange Square	گونیا ی فلانچ‌دار
Flank	دامنه ، طرف ، پهلو
Flaring Tool	دهانه لوله‌برج‌کن ، لوله‌گشادکن
Flash	جرقه
Flat	تخت ، صاف
Flat Bar	آهن‌چهارسو ، میله‌تخت
Flat Chisel	قلم تخت

Flat File	سوهان تخت
Flat Scraper	شابر تخت ، ابزار پوسته‌کن تخت
Flate Iron	آهن‌تسمه ، ورق آهن نواری
Flex	انعطاف‌داشتن ، خم کردن
Flexible	قابل انعطاف ، قابل انحناء
Float Ball	گوی شناور
Flow	جریان
Flue	دودکش ، لوله‌آبگرم‌کن یا بخار
Fluid	سیال ، روان ، ماده سیاله
Flush Bolt	پیچ خزینده‌رو
Flute	شیار
Flux	سیلان ، گدازه ، ماده روان‌ساز
Flywheel	چرخ لنگر ، چرخ طیار
Focal	کانونی
Foil	ورق ، ورقه‌نازک (فلزی)
Fold	تاکردن ، تا ، لا
Folding Rule	انبر سرتخت
Forged Steel	فولاد آهنگری‌شده
Forming Die	قالب (حدیده) شکل‌دهنده
Founding	تاسیس ، ساختن ، بناکردن
Foundry	ریخته‌گری
Fracture	شکستگی ، ترک ، شکاف
Fragile	شکستنی
Frame	چارچوب ، قاب ، ناسی ، بدنه ، چوب‌بست
Free Motion	لقی
Free of Losses	بدون افت
Fret Saw	اره مویی
Friction	اصطکاک ، مالش
Frigid	سرد ، خنک
Front Elevation	نمای جلوئی
Front Face	سطح جلوئی
Front Spacer	نوار هادی جلوی قالب
Fuel	سوخت
Fulcrum	تکیه‌گاه ، اهرم
Fume	بخار ، دود
Functional	عملی
Fundament	اصل ، بنیاد ، پایه
Funnel	قیف ، مخروطوار
Funnel Stake	سنبله مخروطی
Furnce	کوره ، تنور

Fabricate	ساختن ، تولیدکردن
Fabrication	ساخت ، تولید
Face View	نمای اصلی
Factor	عامل ، ضریب
Factory	کارخانه
Factory Unit	واحد صنعتی ، کارخانه
Fasten	محکم کردن ، بستن
Fat	چرب ، چربی
Fault	اشتباه ، خطا ، غلط
Feed back	پس‌خوراندن
Feeler	فاصله‌سنج ، فیلر
Ferrous	آهن‌دار
Fibre Grease	روغن گریس الیافی
Figure	شکل ، ترکیب ، نما
File	سوهان
Fillings	براده فلز ، براده دم سوهان
Filling	سوهان‌کاری
Filter	صافی ، فیلتر
Fin	پره ، زائده
Fine	ظریف ، ریز
Finger Nut	مه‌ره خروسک
Firm	استوار ، محکم ، سفت
Fish Plate	پشت‌بند ، لبه‌گیر
Fitting	جاسازی
Fittings	لوازم ، متعلقات
Fix	ثابت ، پایرجا ، کارگذاستن
Fixture	ابزار ثابت‌کننده ، لوازم برق و لوله‌کشی
Flame	شعله
Flame Cutting	جوش‌بری
Flange	لبه ، لبه‌دارکردن ، فلانج ، طوقه لبه‌برگردان
Flange Square	گونبای فلانج‌دار
Flank	دامنه ، طرف ، پهلو
Flaring Tool	دهانه لوله‌برج‌کن ، لوله‌کشادکن
Flash	جرقه
Flat	تخت ، صاف
Flat Bar	آهن‌چهارسو ، میله‌تخت
Flat Chisel	قلم تخت

Fusible
Fusion

ذوب شدنی
ذوب ، گداختگی

G

Gadget
Gagger
Galvanization
Gap
Gas
Gasket
Gauging
Gear
Gear_Box
General
Generator
Gib
Gibbous
Girder
Gland
Gland Washer
Glass Paper
Glossy
Gloves
Glue
Goad
Goggle
Gorge
Gouge
Govern
Governor
Grab
Grade
Grain
Graph
Grasp
Gravity
Gray
Grease
Grid
Grill

آلت ، ابزار
قید ، بست ، قیدوبست
آبکاری و روکش کردن با فلز روی
فاصله ، شکاف
گاز
واشر (لاستیکی) برای وسایل گاز
اندازه گیری
دنده
جعبه دنده ، گیربکس
کلی ، عمومی
مولد ، دینام ، ژنراتور
پشت بند
برآمده ، محدب ، کوژ
تیر آهن ، شاه تیر
آب بندی کردن ، آب بندی
واشر آب بندی
کاغذ سمیاده
براق ، جلادار ، پرداخت شده
دستکش
چسب ، چسباندن
دبلم
عینک ایمنی
ریل ، شیار
مغار
میزان کردن ، تنظیم کردن
تنظیم کننده ، رگلاتور
قلاب ، چنگک
درجه
دانه ، ذره
نمودار
قلاب ، دستگیره
ثقل ، گرانش
مات ، خاکستری
روغن گریس
صفحه ، پلاک (باطری)
شبکه

Grind Stone	سنگ سمباده
Grinder	ماشین سنگ‌زنی ، سنگ‌زن
Grinding	سنگ زدن ، ساییدن
Grinding Gauge	ابزار زاویه‌سنج (بعدار سنگ‌زدن)
Grinding Machine	ماشین سنگ‌زنی
Grinding Point	سنگ انگشتی
Grinding Wheel	چرخ سمباده ، چرخ سنگ‌سمباده
Grip	محکم بستن ، بست ، کردادن
Gripe	گیره ، مفر
Grit	ماسه ، شن
Groove	شیار ، شیار دادن
Groove Cutter	شیارتراش
Guane	درجه ، مقیاس ، اسباب اندازه‌گیری
Guide Bar	میله راهنما
Guide Bolt	خار راهنما
Guide Screw	پیچ راهنما
Guide_post	میله راهنما
Gum	کائوچو ، لاستیک
Gusset	ورق نبشی ، ورق گونیایی
Guy	مهار بست
Gypsum	سنگ کچ ، کچ بکار بردن
Gyration	چرخش

H

Hacksaw	اره آهن‌بر
Hacksaw Blade	تیغه‌اره ، تیغه‌کمان‌اره
Hacksaw Frame	کمان‌اره
Half_Round Chisel	قلم نیم‌گرد
Half_Round File	سوهان نیم‌گرد
Half_Round Scraper	شابر نیم‌گرد
Hammer	چکش
Hand Seamer	خم‌کن دستی
Handle	دسته
Hard	سخت
Hardening	سخت‌کاری
Hardie	گوه ، قلم
Hatchet	تبر کوچک
Heat	حرارت ، گرما
Heat Insulator	عایق حرارتی

Inflexion	انحناء ، انعطاف ، خم سازی
Inflow	ورودی
Infusible	غیرقابل ذوب
Infusion	القاء ، ریزش ، خیساندن
Ingot	شمش
Initial	اولیه
Inject	تزریق کردن
Inlet	ورودی
Input Unit	بخش ورودی ، واحد ورودی ، دستگاه ورودی
Insert	جاگذاری ، الحاق ، ضمیمه کردن
Inside Bevel Gouge	مغاره مفر ، قلم مفر
Inside Calipers	کولیس ، برای اندازه گیری داخلی
Inspection	بازرسی
Install	نصب کردن ، کار گذاشتن
Instruction	دستورالعمل
Insulate	عایق کردن ، عایق شدن
Insulating	عایق کاری
Insulator	عایق ، نارسانا
Intake	ورودی
Intake Valve	دریچه ورودی ، سوپاپ ورودی ، شیر ورودی
Integral	یکپارچه ، یک تکه
Interchange	تعویض کردن
Interior	داخلی ، درونی
Intermediate	واسطه ، میانی
Internal	داخلی ، درونی
Intersection	نقاط ، فصل مشترک
Involute Gear	دنده مارپیچ
Iron	آهن

J

Jack	جک ، بالابر
Jag	درز ، برش ، شکاف ، دنده ، ریزه ، دانه
Jam	گیر کردن ، سدود شدن
Jaw	دم گیر ، فک ، گیره
Jerk	تکان ، لرزش

Heater	بخاری
Height	ارتفاع
Helical	مارپیچ
Helical Spring	فنر مارپیچ
High Speed Steel	فولاد تندبر که برای ساخت ابزار تراش‌بکار می‌رود
Hinge	لولاکردن ، مفصل ، لولا
Hob	سنبه پرکاری ، میخ سربین ، فرز چرخ‌دنده مارپیچ
Holder	سربینج ، نگهدارنده
Hole	سوراخ ، منفذ
Hole Cutter	سوراخ‌بر ، ابزار ایجاد سوراخ
Hole Snips	قیچی گردبر
Hollow	کاس شده ، توخالی
Hollow Punch	سنبه منگنه
Hone	سنگ تیزکن
Hook	قلاب ، آویز ، گیره
Hoop	حلقه ، طوقه
Hopper	خزیه ، محفظه خوراک ماشین
Horizontal	افقی
Horning Die	قالب نازنسی ، قالب حلبی‌کاری
Hose	شلنگ ، لوله حامل گاز یا هوای فشرده
Hub	مقر ، توپی ، طوقه ، ناف
Humit	نمدار ، مرطوب
Hydrargyrum	سیماب ، جیوه
Hydraulic Press	پرس روغنی (هیدرولیک)
Hypoid	دنده‌ای

I

Identical	همانند ، یکسان
Idle	هرز
Idle Wheel	چرخ هرزگرد ، چرخ رابط
Immobile	ثابت ، بدون‌گردش
Impact Screwdriver	آچار پیچ‌گوشتی ضربه‌ای
Inactive	غیرفعال
Inclined	شیب‌دار ، مایل ، کج ، خمیده
Inconel	آلیاژی از نیکل ، آهن ، وکرم
Index	شاخص ، علامت ، فهرست
Indicator	شاخص ، نشان‌دهنده

Jet	ضواره ، فوران کردن
Jig	اندازه گیر ، راهنما ، الگو ، وسيله سهیل کار ماشین اره چکشی
Jig Saw	قید و بستها
Jigs and Fixtures	اتصال دادن ، متصل کردن
Join	اتصال ، مفصل
Joint	آچار زانوئی
Joint Wrench	تکان دادن
Jolt	سرمحور ، یاناقان گرد
Journal	یاناقان ، بالشتک
Journal Bearing	روغن موتور
Journal Oil	اتصال ، پیوستگی ، انشعاب
Junction	فنر حلقوی
Junk Ring	

K

Keeper	نگهدارنده ، جوشن
Kerf	خار ، شکاف
Kerosene	نفت سفید ، نفت چراغ
Kevel	نیشه
Key	کلید ، کلید کردن ، خار (محور)
Key Way	جا خار
Key Wrench	آچار کلیدی
Keyhole Saw	اره باریک
Kinematic	جیبش ، حرکت
Kink	گره خوردن ، تاب برداشتن ، گره
Kit Tool	جعبه ابزار
Knee	زانوئی ، مفصل
Knife	چاقو ، کارد
Knob	تکمه ، برآمدگی
Knock	کوبیدن ، زدن ، ضربه
Knuckle	سگک
Knuckle Joint	اتصال زانوئی
Knurled	عاج دار
Knurled Nut	مهره عاج دار
Knurling	عاج زنی
Knurling Roller	غلطک عاج زن
Kovar	آلیاژی از کبالت ، آهن ، ونیکل

L

Lable	برچسب ، اتیکت
Laboratory	آزمایشگاه
Labour	کار
Ladle	ملاقه
Laminate	ورقه ورقه‌کردن
Laminate Iron	آهن لایه‌ای ، آهن ورقه‌ای
Lamination	تورق ، ورقه ورقه‌کاری
Lap Joint	اتصال رویهم ، اتصال لب به لب
Lap Tool	ابزار صافکاری و صیقل
Lapping	صیقل‌کاری ، پرداخت
Latch	قفل ، جفت
Lathe	ماشین تراش ، چرخ تراش ، دستگاه خراطی
Lay	کار گذاشتن ، قراردادن ، وضع دادن
Lay Shaft	محور هرزگرد
Layer	لایه ، قشر
Layout	طرح ، نقشه اولیه
Lead	فلز سرب
Lead Pencil	سواد سربی
Leak	تراوش‌کردن ، نشت‌کردن ، رخنه
Leakage	نشت ، تراوش
Leather	چرخ
Leg	پایه ، ساقه
Lenght	درازا ، طول
Level	تراز
Lever	اهرم ، دیلم ، اهرم‌کردن
Lever Arm	بازوی اهرم ، بازوی مفصل
Lid	سربوش
Light	روشن ، سبک
Limber	ناشو ، قابل خم شدن
Limit	حد ، سرز
Limonite	سنگ معدن طبیعی آهن
Linch Pin	اشپیل
Line	رشته ، ردیف ، آستر
Lining	آستر ، لنت (در ماشین)
Link	جفت‌کردن ، بهم پیوستن
Linkage	ارتباط ، رابط

Mesh	چشمه (تور) ، شبکه ، درگیری
Metal Bandsaw	(دو چرخ دنده) اره نواری فلزبر
Metalic	فلزی
Metalize	روکش کردن با فلزات
Mild Steel	فولاد نرم
Milling	فرزکاری
Mineral	معدنی ، جسم معدنی
Minor	کوچکتر ، اقلتر
Mix	آمیختن ، مخلوط کردن
Mixture	مخلوط ، آمیخته
Molten	گداخته ، ذوب شده
Moment	گشتاور ، لنگر
Monkey Wrench	آچار تنظیم
Mounted	نصب شده ، سوار شده ، مونتاز شده
Movement	حرکت
Mumetal	آلیاژی از نیکل ، آهن ، مس ، با ضریب مغناطیسی زیاد
N	
Nail	میخ
Nail Puller	میخ کش
Narrow	نازک ، تنگ
Nature	ماهیت ، طبیعت ، ذات
Needle Valve	شیر سوزنی
Negative	منفی
Network	شبکه
Nick	شکاف ، شکاف دادن
Nickel	فلز نیکل
Nickel Plating	آب نیکل کاری
Nickel Silver	ورشو ، آلیاژی از مس ، نیکل ، و روی
Nippers	گازانبر
Noble Metal	فلز زنگ نزن
Non_ferrous	غیر آهنی
Non_Metalic	غیر فلزی
Non_Return Valve	شیر یک طرفه
Nonconductor	عایق ، غیر هادی
Norm	معیار ، نمونه
Normal	معمولی ، طبیعی

Linseed Oil	روغن بذرک (بذر کنان)
Lip	لبه ، کناره
Lip Angle	زاویه لبه
Liquid	مایع
Load	بار ، سنگینی ،
Location	مکان ، موقعیت
Lock Nut	مه‌ره پشت‌گیر ، مه‌ره‌قفلی
Long	دراز ، طویل
Loop	حلقه ، حلقه‌شدن ، حلقه زدن
Loose	ه‌رز ، شل ، باز ، افت
Loss Factor	ضرب افت
Lozenge	لسوزی
Lubricate	روغن‌کاری‌کردن ، روان‌کردن
Lumber	تخته
Lute	درزگیر

M

Magnalium	ماگنالیوم ، آلیاژی از آلومینیم و منیزیم
Magnet	آهنربا
Magnolia Metal	فلز ماگنالیوم ، آلیاژی از سرب ، آهن ، آنتیموان ، و قلع
Maintanance	نگهداری و تعمیر
Major	بزرگتر ، اطول
Make	ساختن
Make and Break	دستگاه قطع و وصل
Mallet	تخماق
Mandril, Mandrel	میله ، سنبه ، مرغک
Manual	دستی
Margin	حاشیه ، لبه ، کناره
Mass Production	تولید به مقیاس صنعتی
Master Switch	شاه‌کلید
Mate	جفت ، لبگه ، تا
Matter	ماده
Mean	میانگین ، معدل
Medium Hard Steel	فولاد نیم‌سخت
Melt	مذاب
Member	قطعه ، عضو
Mercury	جیوه

Pillar	ستون ، پایه
Pillar Drill	ماشین مته پایه‌دار
Pilot	راه‌نما
Pilot Wheel	چرخ راهنما ، چرخ تنظیم
Pin	سنجاق ، اسپیل
Pincers	گازانبز
Pipe	لوله
Pipe Extractor	چپ‌گرد
Pipe Wrench	آچار لوله‌گیر ، آچار شلاقی
Pit	چاله‌دارکردن ، حفره‌دار کردن
Pitch	گام ، ارتفاع دندان
Pivot	لولا ، پاشنه ، روی‌محور گردیدن
Plan	طرح ، نقشه ، روش
Plane	صفحه ، سطح‌مستوی ، رویه صاف و تخت
Planetary Gear	چرخ دنده سیاره‌ای
Plant	کارگاه ، کارخانه ، دستگاه صنعتی
Planting	آبکاری
Plate	صفحه ، ورق تخت فلزی
Plate Jig	صفحه غربال
Plug	سربوش ، دربوش ، توپی ، سوراخ‌گیر ، دوشاخه اتصال
Plunger	پیستون غوطه‌ور
Pointer	عقربه‌شاخص ، نشان‌دهنده
Polish	پرداخت کردن
Power	نیرو ، قدرت ، توان
Power Hacksaw	اره آهن بر برقی
Practical	عملی
Pressure	فشار
Prick Punched Mark	علامت سنبه نشان
Primary	اولیه ، ابتدائی
Process	پروسه ، جریان ، مراحل ، عملیات (کارخانه)
Production	تولید
Profile	نیم‌رخ ، برش عمودی ، مقطع طولی
Progressive Die	قالب (حدیده) چند مرحله‌ای
Propel	راندن ، به جلو بردن
Property	خاصیت
Proportion	تناسب ، نسبت
Protection	محافظت

Protractor	نقاله
Pull	کشیدن
Pulley	چرخ فلکه ، طوقه ، پولی
Pulverize	بودرکردن ، ساییدن
Pump	تلمبه ، پمپ
Punch	منگنه کردن
Punch Press	پرس ضربه‌ای
Punching	منگنه کاری
Pure	خالص
Purification	تخلیص ، تصفیه
Purlin	لایه
Push	فشار دادن
Push Button	تکمه فشاری ، سستی
Putty	بتونه ، ماده مخصوص صیقل شیشه و مرمر

Q

Quadrangle	چهارگوش
Quadrangular	چهارگوش
Quadrilateral	چهار ضلعی
Quadruple Thread	پیچ چهارسو
Quality	کیفیت ، ماهیت
Quantity	کمیت ، مقدار
Quick	سریع ، تند
Quick Action Clamp	گیره سریع العمل
Quick Change Chuck	سه نظام خودکار
Quick Silver	جیوه
Quill	محور مجوف

R

Rack	میله دنده (چرخ دنده با شعاع بینهایت)
Radial	شعاعی
Radial Drill	مته بازویی
Radial Saw	اره گرد ، اره مدور
Radiation	تابش ، تشعشع
Radius	شعاع
Radius of Curvature	شعاع انحنا (خمش)
Rake	زاویه شیب ، کج کردن
Ram	کوبیدن ، فشردن

Roller Bearing	یاتاقان غلطکی ، بلبیرینگ غلطکی
Rolling Thread Tap	قلاویز غلطکی
Roof	سقف ، پوشاندن ، سقف کردن
Roofing Snip	قیچی ورق بری
Rope	ریسمان ، طناب
Rose Metal	فلز رز ، آلیاژی از بیسموت ، سرب ، و قلع
Rotary	گردان ، چرخان
Rotate	گردیدن ، چرخیدن
Rotor	گردنده ، چرخنده ، روتور
Rough	خشن ، زبر ، زمخت
Route Sheet	ورقه مسیر کار
Router	قلم ، ابزار کننده کاری و تراش ، جا خارتراش
Rub	مالیدن ، سائیدن
Rubber	لاستیک
Ruller	خطکش
Running Current	جریان کار ،
Rust	زنگ ، زنگ زدن

S

Saddle	صفحه رنده بند (ماشین تراش) ، زین
Saddle Bake	کوز ، زین وار
Safety	ایمنی
Salvage	مازاد ، از کار خارج کردن ، انبار اجسام قراضه
Sample	نمونه ، مستوره
Sand	شن ، ماسه
Sand Paper	کاغذ سمباده
Sanding	سنگ زدن ، سمباده کاری
Saw	اره ، اره کردن
Saw Dust	خاک اره
Saw File	سوهان پرداخت ، سوهان نرمه
Scissor	قیچی
Scope	خط انداختن ، خط ، فلز قراضه
Scrap Metal	نوار زائد حاصل از پرسکاری
Scrap Strip	شایر ، ابزار تراشیدن و پوسته
Scraper	کندن
Scraping	تراشیدن بوسیله ابزار شایر

Rammer	کوبه، تخماق
Rap	لق کردن، تکان دادن
Rapid	سریع
Rat Tail File	سوهان گرد
Rat Tail Splice	رگه، ترک مویی
Ratchet	چرخ ضامن دار، چرخ جققده
Ratchet Brace	مته جققده‌ای
Ratio	نسبت
Raw	خام (سواد اولیه)
Rawhide Mallet	تخماق چرمی
Re_Intrant Angle	زاویه مقعر
Reamer	برقو، جدار تراش
Rectangular	راست گوشه، مربع مستطیل، کنسای شکل
Reducer	کاهنده، تبدیل کننده، متعادل کننده
Reducing Tee	سه راهی تبدیل
Reflex Angle	زاویه محدب
Repair	تعمیر
Resin	صمغ، رزین، کائوچو
Resistal	رزینستال، آلیاژی از آهن، کرم، و نیکل
Resistance	مقاومت، پایایی
Rest	تکیه گاه، پایه، سکون
Rib	شیار
Riddle	الک، غربال
Right Angle	زاویه قائمه (۹۰ درجه)
Right_Hand Screw	پیچ راست گرد (با چرخیدن به راست پیش می‌رود)
Rigid	صلب، غیر قابل تغییر
Rim	لبه، حاشیه، طوقه
Ring	طوقه، حلقه، رینگ
Rivet	میخ پرچ، پرچ کردن
Rivet Drill	مته پرچ گیر
Rivet Fastening	اتصال با پرچ
Rivet Punch	سنبله پرچ بر، انسیر پرچ بر
Rivet Set	قالب پرچ
Riveting Gun	پرچ کن طپانچه‌ای
Rod	میله، بار
Roll	نورد
Roller	غلطک

Screen	تور سیمی ، شبکه سیمی ، غربال
Screw	پیچ
Screw Driver	آچار پیچ‌گوشتی
Screw Pitch Gauge	پیچ‌سنج
Scriber	سوزن خطکش
Scroll Saw	اره منبت‌کاری
Seal	آببندی
Seam	درز ، بخیه
Seamless	بی‌درز ، یک‌تکه
Section	قطعه ، قسمت ، برش
Semicircle	نیم‌دایره
Semiconductor	نیمه هادی
Separate	جدا کردن
Shank	میله ، دسته
Shape	شکل ، قالب
Shaping Snipe	قیچی میخ‌بر
Sharp	تیز ، برنده
Shear Force	نیروی برش
Shearing	قیچی‌کاری
Shears	قیچی آهن‌بر (ورق آهن)
Sheath	غلاف ، پوشش
Sheave	چرخک
Sheet	ورق ، ورقه ، برگ
Sheet Metal	ورق فلزی
Sheet Metal Shear	قیچی ورق‌فلزبر
Shell	قشر ، ورقه ، غلاف
Shock	ضربه
Shock Absorber	ضربه‌گیر
Shop	کارگاه
Shouldering	بغل‌تراشی ، پهلو تراشی
Sieve	الک ، غربال ، سرند
Silica	سیلیس
Silicon	سیلیسیم
Silicon Steel	فولاد سیلیسیم‌دار
Situation	وضعیت ، حالت ، موقعیت
Skelp	ورق فلز (برای ساختن لوله)
Slab	تخت ، صفحه ، تابلو
Slack	شل ، هرز
Sledge	پتک
Sleeve	ماسوره ، غلاف ، بوش ، مهره ، آستین

منابع و ماخذ

- ۱- کتاب صنعت ورقکاری Deil.K.Allen ترجمه یوحنا
- ۲- کتاب اصول پرسکاری و طراحی قالب های پرش تالیف مهندس مسعود رخس خورشید.
- ۳- شکل دهی فلزات تالیف مجتبی زبرجد
- ۴- کاتالوگ های شرکت فولاد مبارکه اصفهان
- ۵- جزوات دوره مهندسی بین المللی جوش SLV
- ۶- کتابهای درسی رشته صنایع فلزی
- ۷- سایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان

۸- Basic Fabrication and welding En

