

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محاسبات فنی تخصصی

رشته صنایع فلزی

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۱۱۷۱

کرامتشاه، محمدرضا، ۱۳۵۶	۶۲۰
محاسبات فنی تخصصی/ مؤلف : محمدرضا کرامتشاه. - تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران،	۰۰۴۲/
۱۳۹۴.	م ۸۴۲ ک/
۱۵۱ص. : مصور. - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۱۱۷۱)	۱۳۹۴
متون درسی رشته صنایع فلزی، زمینه صنعت.	
برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی رشته صنایع فلزی	
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش، وزارت آموزش و پرورش.	
۱. محاسبات فنی تخصصی. الف. کرامتشاه، محمدرضا. ب. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون	
برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی رشته صنایع فلزی. ج. عنوان. د. فروست.	

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :
پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب های درسی
فنی و حرفه ای و کاردانش، ارسال فرمایید.
پیام نگار (ایمیل) tvoccd@medu.ir
وب گاه (وب سایت) www.tvoccd.medu.ir


محتوای این کتاب در اسفند ماه ۱۳۸۹ به استناد نظرات هنرآموزان و صاحب نظران رشته توسط
کمیسیون تخصصی رشته صنایع فلزی مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
نام کتاب : محاسبات فنی تخصصی - ۴۸۸/۵
مؤلف : محمدرضا کرمانشاه
اعضای کمیسیون تخصصی : نصرالله بنی مصطفی عرب، علی شاهدهی، آرش حبیبی، حسن ضیغمی، بهرام زارعی،
محمدرضا کرمانشاه و امید گل محله
ویراستار فنی : مهدی اسمعیلی، امید گل محله و منوچهر عبدالحسین توفیقی
ویراستار ادبی : علیرضا حبیبی
آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)،
تلفن : ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹ ، دورنگار : ۸۸۳۰۹۲۶۶ ، کدپستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وب سایت : www.chap.sch.ir

مدیر امور فنی و چاپ : لیدا نیک روش
رسم : کیوان افشین جو، ساغر رادنژاد
طراح جلد : محمدرضا کرمانشاه
صفحه آرا : راحله زادفتح اله
حروفچین : فاطمه باقری مهر
مصحح : معصومه صابری، پری ایلخانی زاده
امور آماده سازی خبر : زینت بهشتی شیرازی
امور فنی رایانه ای : حمید ثابت کلاچاهی، سیده شیوا شیخ الاسلامی
ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)
تلفن : ۴۴۹۸۵۱۶۱-۵ ، دورنگار : ۴۴۹۸۵۱۶۰ ، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹
چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «سهامی خاص»
سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ ششم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.

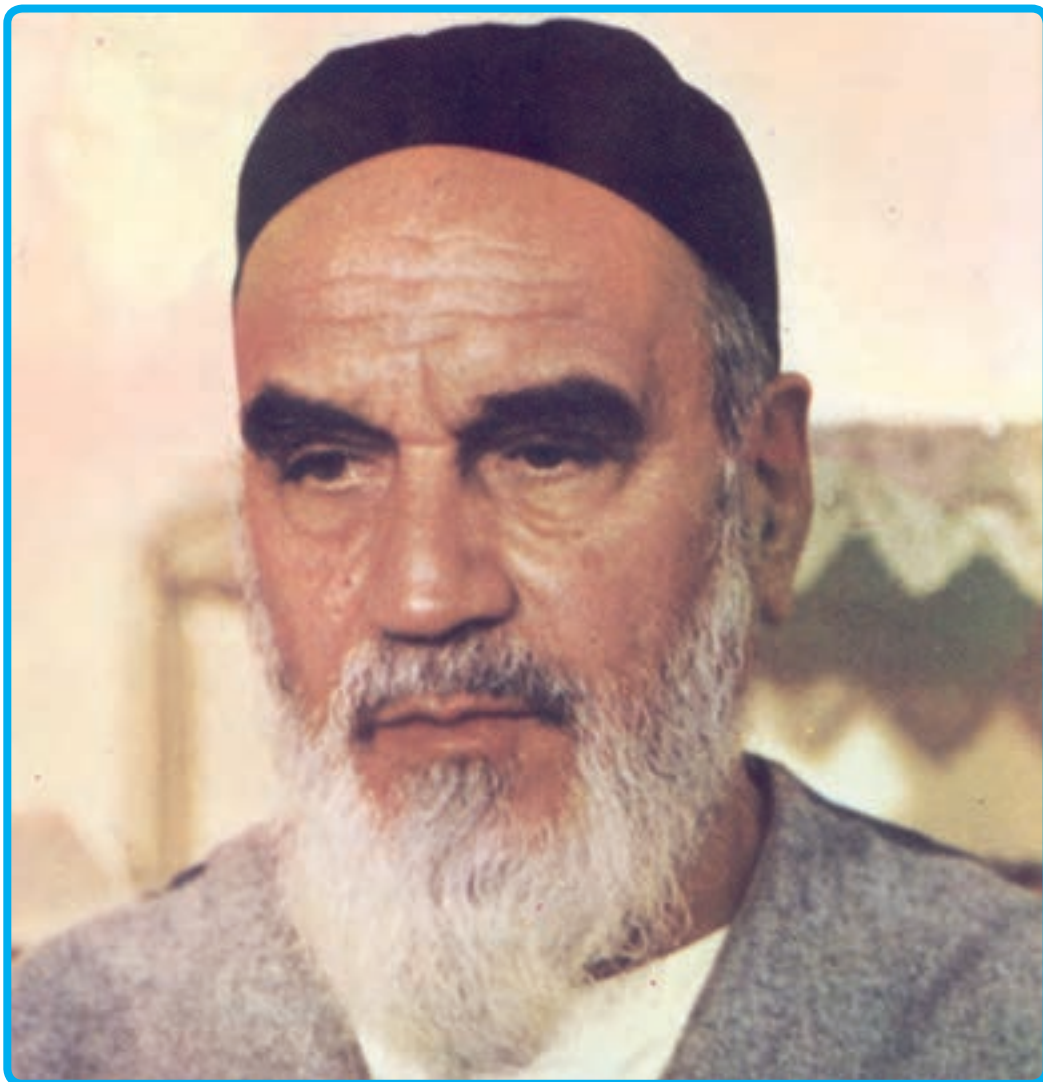

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور
خودتان را برآورده سازید. از نیروی انسانی و ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای
به اجانب پرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشریف»

هدف کلی

**کسب توانایی‌های انجام محاسبات مقدماتی اتصال‌ها در سازه‌های فلزی
و استفاده از جدول‌های راهنما**

فهرست

۱	ایستایی	● فصل اوّل
۴	۱-۱- مفاهیم پایه	
۶	۱-۲- ویژگی های نیرو	
۷	۱-۲-۱- اصل انتقال پذیری نیرو	
۸	۱-۳- مؤلفه های نیرو	
۱۱	۱-۴- برآیند نیروها	
۱۵	۱-۵- گشتاور نیرو	
۱۷	۱-۶- تعادل اجسام صلب	
۱۷	۱-۷- نمودار جسم آزاد	
۱۹	۱-۸- واکنش تکیه گاه ها	
۲۶	۱-۹- انواع سازه ها	
۳۵	مکانیک مواد	● فصل دوم
۴۰	۲-۱- تنش های ساده	
۴۰	۲-۱-۱- تنش قائم	
۴۲	۲-۱-۲- تنش برشی	
۴۶	۲-۲- استفاده از خواص مواد در طراحی	
۴۶	۲-۲-۱- آزمایش کشش	
۴۷	۲-۲-۲- تنش و کرنش	
۵۰	۲-۳- ضریب کشسانی و قانون هوک	
۵۲	۲-۴- تنش های مجاز	
۵۴	۲-۵- ضریب اطمینان	

- ۵۶ ۲-۶- کمانش در ستون‌ها
- ۵۸ ۲-۷- خمش در تیرها

● فصل سوم اتصال در سازه‌های فلزی – ۶۳

اتصال‌های جوشی

- ۶۶ ۳-۱- انواع اتصال
- ۶۸ ۳-۲- اتصال جوشی
- ۶۹ ۳-۲-۱- انواع جوش
- ۷۰ ۳-۲-۲- اندازه جوش
- ۷۲ ۳-۲-۳- تنش در اتصالات جوشی
- ۷۵ ۳-۲-۴- تنش‌های مجاز جوش
- ۷۶ ۳-۲-۵- روابط و جدول‌های کاربردی
- ۷۸ ۳-۲-۶- آیین‌نامه‌های جوش کاری

● فصل چهارم اتصال در سازه‌های فلزی – ۸۵

اتصال پیچی و اتصال پرچی

- ۹۰ ۴-۱- انواع اتصالات پیچی
- ۹۱ ۴-۲- درجه استحکام پیچ‌ها
- ۹۲ ۴-۳- گسیختگی در اتصال پیچی
- ۹۳ ۴-۴- تنش در اتصال پیچی
- ۹۳ ۴-۴-۱- تنش برشی در ساق پیچ
- ۹۴ ۴-۴-۲- تنش کششی در ورق اتصال
- ۹۵ ۴-۴-۳- تنش لهیدگی در ورق اتصال
- ۹۷ ۴-۵- اتصال پرچی

● فصل پنجم برش کاری ۱۰۳

- ۱۰۷ ۵-۱ نیروهای برشی
۱۰۹ ۵-۱-۱ برش کاری با لبه های برشی تخت
۱۱۰ ۵-۱-۲ برش کاری به وسیله لبه برش شیب دار

● فصل ششم مخزن های جدار نازک ۱۱۳

- ۱۱۶ ۶-۱ تنش در جداره های مخزن
۱۱۷ ۶-۱-۱ تنش در مقطع طولی
۱۱۷ ۶-۱-۲ تنش در مقطع عرضی
۱۱۸ ۶-۲ طراحی مخزن استوانه ای با کمک نمودار

● پاسخ تمرین ها ۱۲۳

● پیوست ها ۱۲۹

● فهرست منابع ۱۵۱

مقدمه

شالوده و اساس علوم مهندسی، محاسبات است. این درس ابزار و زبان مشترک متخصصین رشته‌های فنی و مهندسی در حوزه‌های کاری مختلف می‌باشد. بنابراین هنرجویان عزیز باید بدانند برای موفقیت در هر رشته فنی و هر رشته شغلی، لازم است اصول و مبانی دریافت اطلاعات فنی، پردازش آنها و نیز گزارش آن را فرا بگیرند. از این‌رو توجه ویژه به مطالب کتاب که در برگرنده اصول و مفاهیم علم مکانیک، متناسب با رشته تخصصی صنایع فلزی می‌باشد، می‌تواند زمینه را برای موفقیت بیشتر ایشان در تحصیل و کار فراهم نماید.

کتاب حاضر در امتداد مطالبی که در درس‌های محاسبات فنی (۱) و فیزیک (۲) تدریس شده است، شامل شش فصل است. در فصل اول، اصول و مبانی ایستایی ارائه می‌گردد و در فصل دوم خواص مکانیکی مواد که در طراحی سازه‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بیان می‌شود.

در فصل‌های سوم و چهارم هنرجو به ترتیب با مفاهیم طراحی اتصال جوشی، پیچی و پرچی در سازه‌های فلزی آشنا می‌شود. فصل پنجم به محاسبه نیروی برش اختصاص یافته و در فصل ششم هنرجو براساس آنچه در بخش‌های قبلی فرا گرفته است با مبانی طراحی مخزن‌های جدار نازک به عنوان یکی از سازه‌های پرکاربرد در صنایع فلزی آشنا می‌شود.

در تألیف کتاب جدید سعی شده است مطالب به زبان ساده، با تأکید بر درک مفاهیم اساسی به منظور افزایش اطلاعات علمی و فنی، متناسب با رشته صنایع فلزی ارائه گردد. بنابراین انتظار می‌رود هنرآموزان گرانقدر در تدریس و ارزشیابی مطالب سعی نمایند با طرح مسائل صنعتی و ارائه مثال‌های کاربردی، زمینه بهره‌برداری عملی از مباحث مطروحه در کتاب را فراهم نمایند و از پرداختن به جنبه‌های حفظی مطالب پرهیز شود.

به منظور نزدیک شدن به این مقصود در ابتدای هر فصل هدف‌های رفتاری و حد مورد انتظار جهت تغییر رفتار فراگیران گرامی آورده شده است و در انتهای فصل چند سوال با هدف ارزیابی تغییر رفتاری ایشان ارائه شده است. ذکر این نکته ضروری است که مطالب مطرح شده در حاشیه کتاب در جهت دانش‌افزایی هنرجویان و جلب توجه ایشان به کاربردهای واقعی محاسبات است و توصیه می‌شود در امتحانات مورد ارزشیابی مستقیم قرار نگیرند.


در ضمن بهتر است هنرآموزان محترم در پایان تدریس مفاهیم و روابط هر مبحث، مسائل و مثال‌هایی متناسب با طرح و حل کنند و مطالعه تمرین‌های نمونه حل شده در کتاب را به هنرجویان واگذار نمایند.

انتظار می‌رود هنرآموزان ارجمند با انجام و اجرای برنامه‌ریزی دقیق در خصوص جلسات آموزش، تمرین و ارزشیابی و نیز تشویق هنرجویان به تحقیق در قالب فعالیت‌های فردی و گروهی درون و برون کلاس و ارائه دستاورد آن در کلاس، محتوای کتاب را هرچه پربارتر و اثربخشی آن را افزون‌تر نمایند.

امید است که با تلاش پیگیر هنرآموزان و هنرجویان عزیز، این درس باعث ایجاد بینش جدیدی به مسائل در حوزه‌های فنی شده و پستوانه‌ای مناسب برای تجزیه و تحلیل مسائل و پروژه‌هایی باشد که در صنعت با آن روبه‌رو خواهند شد.

فصل ۱

ایستایی

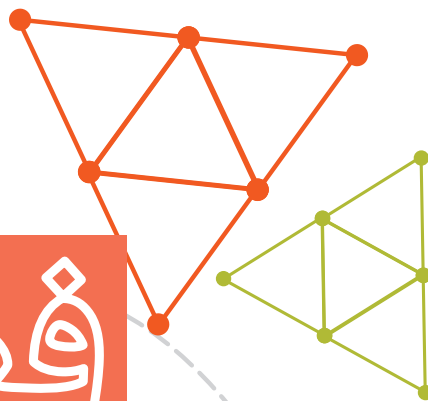

هدف‌های رفتاری فصل اول :

آیا می‌توانید نیروهای وارد شده به یک جسم را تجزیه و تحلیل کنید؟
 آیا انواع تکیه‌گاه‌ها را می‌شناسید و عکس‌العمل آنها را می‌دانید؟
 آیا می‌توانید نیروهایی که برای حفظ حالت تعادل به تکیه‌گاه‌های جسم وارد می‌شوند را محاسبه کنید؟

پس از پایان این درس از هنرجو انتظار می‌رود که :

- مفاهیم اولیه فیزیک و مکانیک را بیان کند.
- نیرو و قوانین مربوطه در سازه را توضیح دهد.
- مؤلفه نیرو و برآیند نیروها را محاسبه کند.
- گشتاور نیرو را محاسبه کند.
- قوانین تعادل ایستایی را شرح دهد.
- نیروی عکس‌العمل تکیه‌گاه‌ها را شرح دهد.
- نمودار جسم آزاد را ترسیم کند.
- معادلات تعادل استاتیکی را بر اساس نمودار جسم آزاد بیان کند.
- مجهول‌ها و عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی را محاسبه نماید.
- انواع سازه‌های فلزی را تمیز داده و کاربرد آن را شرح دهد.

مدت زمان آموزش :

● ۱۴ ساعت

مقدمه

مکانیک

بخشی از

دانش فیزیک است.

سرآغاز این رشته در تاریخ با

شروع مهندسی هم‌زمان است و همچنان هیچ

رشته‌ای از علوم به اندازه مکانیک در محاسبات مهندسی

نقش ندارد. مکانیک را علمی تعریف کرده‌اند که شرایط سکون یا

حرکت اجسام تحت تأثیر نیروها را پیش‌بینی و توصیف می‌کند. علم مکانیک به دو

بخش ایستایی و پویایی قابل تقسیم است. ایستایی به بررسی اجسام در حالت تعادل می‌پردازد و

پویایی به بررسی اجسام در حرکت شتاب دار مربوط است. مباحث این کتاب در مورد «ایستایی» است.

۱- ایستایی


به پیرامون خود نگاه کنید درختان، ساختمان‌ها، تجهیزات و حتی قاب عکس روی دیوار همه درحالتی پایدار قرار دارند و تا وقتی که تعادل خود را حفظ کنند پایدار باقی می‌مانند. ساختمانی که در مجاورتش خاکبرداری غیراصولی انجام شده باشد ممکن است تعادل خود را از دست بدهد و فرو بریزد. ایستایی به بررسی شرایط تعادل و نیروها در اجسام می‌پردازد.

۱-۱- مفاهیم پایه

پیش از این با بسیاری از مفاهیم علم مکانیک در درس‌های علوم، فیزیک و محاسبات فنی آشنا شده‌اید. از آنجا که این مفاهیم به طور مرتب، در این کتاب استفاده خواهند شد، درک درستی از آنها لازم است. در اینجا برای یادآوری به تعریف چند مفهوم پایه اشاره می‌شود:

● **طول:** طول اندازه یک خط در راستای مستقیم یا منحنی است. برای نمونه قطر یک دایره طول خط مستقیمی است که دایره را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند یا محیط دایره طول پیرامون آن است. یکای اندازه‌گیری طول در دستگاه بین‌المللی یکاها متر (m) است. البته برای اندازه‌گیری طول از یکاهای دیگری مانند میلی‌متر (mm)، سانتی‌متر (cm) و اینچ (in) نیز استفاده می‌شود.

● **سطح:** سطح اندازه دو بعدی یک شکل هندسی یا رویه یک جسم است. شکل هندسی ممکن است تخت یا خمیده باشد. یکای اندازه‌گیری سطح در SI متر مربع (m^2) است. برای اندازه‌گیری سطوح بزرگتر از یکایی مانند کیلومتر مربع (Km^2) استفاده می‌شود و در سطوح کوچکتر از یکایی مانند سانتی‌متر مربع (cm^2) استفاده می‌شود.

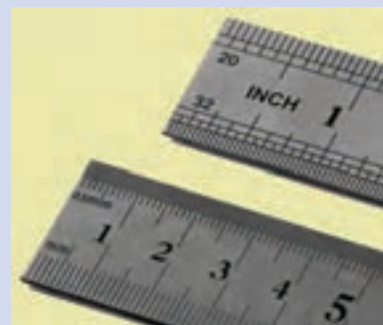

بررسی کنید



ارتباط مفاهیم مطرح شده در این بخش با تصویر بالا را در گروه خود بررسی کنید.



وزن برفی که بر روی یک ساختمان نشسته، باری است که به سقف اعمال می‌شود.



جسم صلب در مقابل اعمال نیرو، تغییر شکل و اندازه نمی‌دهد.

● **حجم:** اندازه سه بعدی یا فضایی که توسط یک ماده اشغال شده است حجم نامیده می‌شود. برای نمونه مقدار آبی که در یک مخزن ذخیره وجود دارد. یکای اندازه‌گیری حجم در دستگاه SI متر مکعب (m^3) است. برای اندازه‌گیری حجم از یکاهای دیگری مانند (cm^3) و (mm^3) استفاده می‌شود.

● **نیرو:** به هرگونه عملی که بر روی جسمی انجام شود و در آن تمایل به جابه‌جایی یا تغییر سرعت حرکت یا تغییر شکل و اندازه را سبب شود، نیرو می‌گویند. به نیرویی که از اثر گرانش زمین بر جرم مواد ایجاد می‌شود وزن می‌گویند. وزن اجسام را با حرف W نشان می‌دهند. نیرو معمولاً به صورت کششی یا فشاری است مانند فشار دادن یک جسم با دست یا کشیدن آن با طناب. پرکاربردترین یکاهای اندازه‌گیری نیرو در SI نیوتن (N) و کیلوگرم نیرو (kgf) هستند.

● **فشار:** نیروی خارجی وارد شده بر واحد سطح، فشار نامیده می‌شود، مانند فشار آب که به دیواره سدها وارد می‌شود. یکای اندازه‌گیری فشار در دستگاه SI پاسکال (Pa) است.

● **جرم:** به مقدار ماده موجود در یک جسم، جرم می‌گویند. یکای اندازه‌گیری جرم در دستگاه SI کیلوگرم (kg) است.


● **چگالی:** چگالی جرم واحد حجم ماده است. برای نمونه یک سانتی‌متر مکعب آهن $\frac{7}{8}$ گرم وزن دارد. می‌گوییم چگالی آهن $\frac{7}{8} \frac{g}{cm^3}$ است. یکای اندازه‌گیری چگالی در دستگاه SI، کیلوگرم بر متر مکعب $\frac{kg}{m^3}$ است.

● **جسم صلب:** وقتی در مقابل اعمال نیرو، اندازه و شکل جسم تغییر نکند، می‌گوییم جسم صلب است.

● **گشتاور:** به اثر چرخشی نیرو، حول یک نقطه معین گشتاور می‌گویند. عمل یک تسمه بر روی پولی که باعث چرخیدن آن می‌شود گشتاور است. همچنین اگر یک گچ تحریر را از دو انتها بگیرید و دستانتان را در دو جهت مخالف بپیچانید، گشتاوری به وجود می‌آید که باعث چرخیدن و احتمالاً شکستن گچ می‌شود. یکای گشتاور در دستگاه SI، نیوتن متر (N.m) می‌باشد.

● **کار:** اگر نیرویی بر جسمی وارد شود و آن را به حرکت درآورد، کار انجام شده است. وقتی کار انجام می‌شود، انرژی از نوعی به نوع دیگر تبدیل می‌شود.

● **توان:** انرژی تبدیل شده یا کار انجام شده در واحد زمان، توان نامیده می‌شود. یکای اندازه‌گیری توان، وات (W) می‌باشد. برای نمونه مقدار مشخصی انرژی برای بالابردن یک آسانسور لازم است. یک الکتروموتور با توان ۵kW می‌تواند این کار را انجام دهد اما یک الکتروموتور ۲۰kW این کار را چهار بار سریع‌تر انجام می‌دهد.

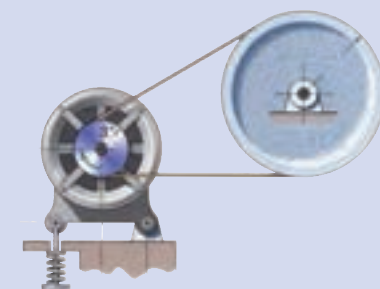


به اثر چرخشی نیرو، حول یک نقطه معین گشتاور می‌گویند.



اگر نیرویی بر جسمی وارد شود و آن را به حرکت درآورد می‌گوییم کار انجام شده است.

۲-۱- ویژگی‌های نیرو

می‌دانیم که نیرو یک کمیت برداری است. کمیت‌های برداری دارای سه ویژگی مقدار، راستا و جهت هستند. برای معرفی کامل یک نیرو، علاوه بر سه مورد فوق، نقطه اثر نیرو نیز باید مشخص شود.

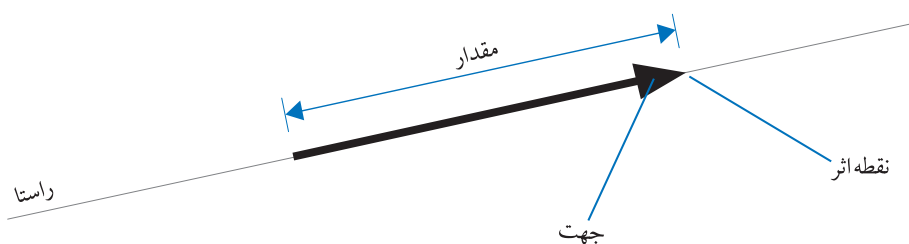

شکل ۱-۱

راستا، خط راست و نامحدودی است که نیرو در امتداد آن وارد می‌شود.

کمیت‌های برداری و عددی

کمیت‌هایی که فقط با مقدار مشخص می‌شوند، عددی (نرده‌ای) هستند. برای مثال ۱۰۰ ریال، ۵ متر، ۱۸ درجه سلیوس و ۶۰ وات کمیت‌های عددی هستند.

کمیت‌های برداری علاوه بر داشتن مقدار، راستا و جهت نیز دارند.


برای مثال: سرعت (مقدار ۹۵ km/h؛ راستا: اتوبان شیراز - اصفهان، جهت از شیراز به طرف اصفهان)

نیرو نیز یک کمیت برداری می‌باشد. یک کمیت برداری با خطی که یک پیکان جهت آن را مشخص می‌کند نمایش داده می‌شود. طول خط (که با مقیاس مشخص ترسیم شده است) مقدار کمیت را مشخص می‌کند. خط و پیکان روی آن راستای کمیت را مشخص می‌کند.


اهمیت یکاها

در بررسی کمیت‌ها، علاوه بر دقت در مورد مقدار آنها باید به یکای کمیت نیز توجه شود. برای مثال اگر طول راهی با عدد ۳۰ بیان شود، بی‌معنی است! آیا منظور ۳۰ سانتی‌متر، ۳۰ متر و یا ۳۰ کیلومتر بوده است؟ بنابراین اندازه یک کمیت باید شامل مقدار و یکا باشد.

در شکل ۱-۲ الف فردی نمایش داده شده که تلاش می‌کند با ریسمان، جعبه‌ای را روی زمین بکشد. در شکل ۱-۲ ب راستای نیرو با خط AB، جهت آن با پیکان، مقدار نیرو با طول بردار AB (متناسب با اندازه نیرو) مشخص شده‌اند.

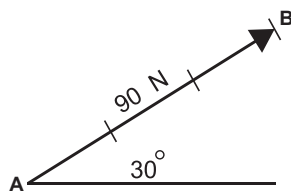


(ب)

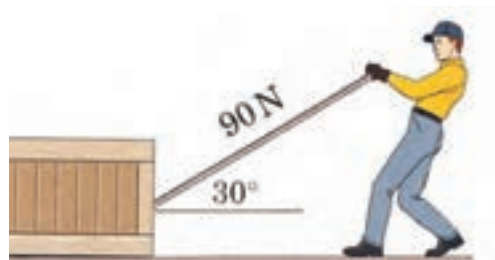


(الف)

شکل ۱-۲

۱-۲-۱ اصل انتقال‌پذیری نیرو: بنابراین انتقال‌پذیری نیرو، می‌توان نیروی وارد بر نقطه معلومی از یک جسم صلب را به وسیله نیروی دیگری که با نیروی اول از لحاظ مقدار، جهت و راستا برابر بوده ولی نقطه اثر آن متفاوت است جایگزین کرد. جسم نشان داده شده در شکل ۱-۳ را در نظر بگیرید. این جسم با نیروی افقی F کشیده می‌شود. نیرو به هر یک از نقاط A ، B و C که وارد شود تأثیر یکسانی دارد. بنابراین ملاحظه می‌شود که جابجایی نیرو با حفظ راستا و جهت نیرو تأثیری در وضعیت تعادل یا حرکت جسم بوجود نمی‌آورد، به شکل ۱-۴ توجه کنید.

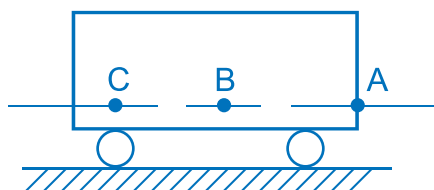

شکل ۱-۳ نیرو می‌تواند از سه نقطه به ارا به اعمال شود.

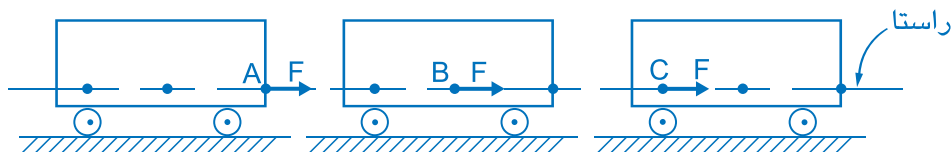


شکل ۱-۴ انتقال‌پذیری نیرو با حفظ راستا و جهت

۳-۱- مؤلفه‌های نیرو

هر نیرو را می‌توان به دو مؤلفه تجزیه نمود به نحوی که تأثیر همزمان این مؤلفه‌ها، اثر خود نیرو را داشته باشد. به طور معمول، نیرو را در دو راستای عمود بر هم x و y تجزیه می‌کنند، مؤلفه افقی را با اندیس x و مؤلفه عمودی را با اندیس y نمایش می‌دهند.


برای به دست آوردن مؤلفه‌های نیرو دو روش ترسیمی و محاسباتی بیان می‌شود. در شکل ۱-۵ الف کابل با نیروی F کشیده می‌شود. برای تعیین مؤلفه‌های نیروی F در نمای نشان داده شده در شکل ۱-۵ ب به هر دو روش به این ترتیب عمل می‌شود.

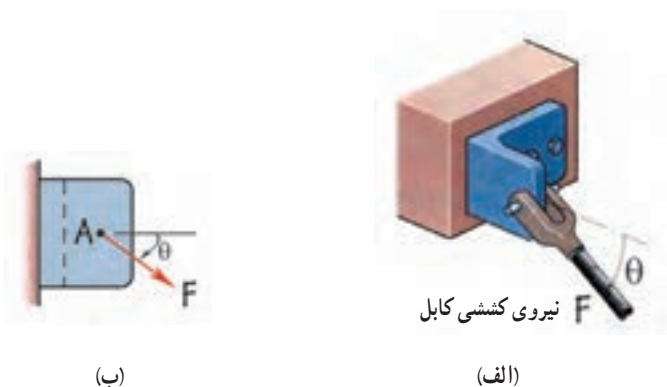

شکل ۱-۵

الف) راه حل ترسیمی: در این روش با انتخاب مقیاس مناسب، نیروی F را در راستای اصلی ترسیم نموده و با استفاده از خطوط عمود بر محورها، مؤلفه‌های افقی و عمودی نیرو را ترسیم می‌نماییم. با اندازه‌گیری طول آنها و با در نظر گرفتن مقیاس به کار رفته در ترسیم، اندازه مؤلفه‌های نیرو به دست می‌آید. در حل ترسیمی تمرین نمونه ۱-۱ مراحل محاسبه مؤلفه‌های نیرو با روش ترسیمی نشان داده شده است.

ب) راه حل محاسباتی: همانگونه که در گذشته آموخته‌اید اندازه مؤلفه‌های عمودی نیروی F که با محور x زاویه θ را می‌سازد به کمک روابط زیر محاسبه می‌شود.

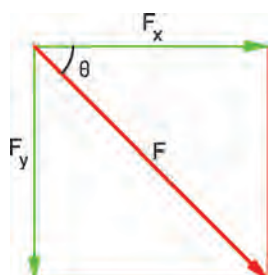

شکل ۱-۶

$$F_x = F \times \cos \theta \quad \text{رابطه ۱-۱}$$

$$F_y = F \times \sin \theta \quad \text{رابطه ۱-۲}$$

توجه داشته باشید که در روابط فوق زاویه نیرو با محور x ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این کتاب از دستگاه بین‌المللی یکاها (SI) استفاده شده است. در این دستگاه یکاها عبارتند از:


کمیّت	یکا	نشان
طول	متر	m
جرم	کیلوگرم	kg
زمان	ثانیه	s
نیرو	نیوتن	N

پیشوندها در سیستم SI عبارتند از:

ضریب	پیشوند	نشان
10^9	گیگا	G
10^6	مگا	M
10^3	کیلو	k
10^{-3}	میلی	m
10^{-6}	میکرو	μ
10^{-9}	نانو	n

نشان یکاها همواره با حروف کوچک انگلیسی نشان داده می‌شوند، مگر آنکه یکا از نام دانشمندی گرفته شده باشد مانند: N (نیوتن) و Pa (پاسکال) و یا پیش از آن حروف کوچک، برای یکای دیگری استفاده شده باشد. برای نمونه g نشانه گرم است پس گیگا را با G نشان می‌دهند.

تمرین نمونه ۱-۱: در یک کامیون حمل بار، جک هیدرولیکی مطابق شکل زیر نیرویی برابر 40 kN در امتداد خود به باری که بلند می‌کند اعمال می‌نماید. مؤلفه‌های افقی F_x و عمودی F_y این نیرو را زمانی که زاویه $\theta = 6^\circ$ است، محاسبه کنید.

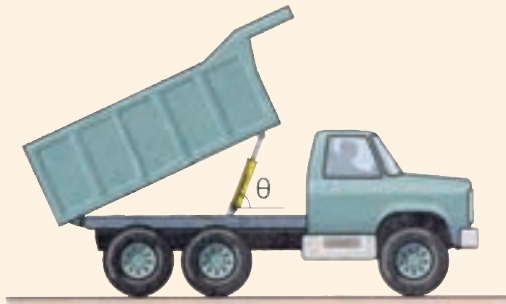


شکل ۱-۷

راه حل روش ترسیمی: در این روش ابتدا مقیاس مناسب

را انتخاب می‌کنیم. با توجه به بزرگی نیرو مقیاس $1 \text{ mm} : 1 \text{ kN}$ مناسب به نظر می‌رسد. بنابراین $40 \text{ mm} : 40 \text{ kN}$ می‌باشد. حال راستای 6° را ترسیم نموده و سپس بر روی آن نیروی F را به اندازه 40 mm جدا می‌کنیم. در محل تقاطع خطوط عمود اخراج شده از انتهای نیرو و محورهای مختصات x و y ، انتهای مؤلفه‌های F_x و F_y به دست می‌آیند. با اندازه‌گیری مقدار آنها و با در نظر گرفتن مقیاس فرض شده، بزرگی نیروها به دست می‌آید:

مقیاس ترسیم $\frac{10 \text{ kN}}{10 \text{ mm}}$

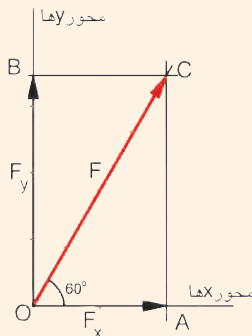

شکل ۱-۸

$$\overline{OA} = 20 \text{ mm} \xrightarrow{1 \text{ kN} : 1 \text{ mm}} \boxed{F_x = 20 \text{ kN}}$$

$$\overline{OB} = 34.5 \text{ mm} \xrightarrow{1 \text{ kN} : 1 \text{ mm}} \boxed{F_y = 34.5 \text{ kN}}$$

راه حل روش محاسباتی: می‌دانیم زمانی که θ زاویه بین نیرو و راستای افق

باشد؛ برای محاسبه مؤلفه‌های عمودی و افقی نیرو داریم:

$$F_x = F \times \cos \theta$$

$$F_x = F \times \cos 6^\circ$$

$$F_x = 40 \times \frac{1}{2}$$

$$\boxed{F_x = 20 \text{ kN}}$$

$$F_y = F \times \sin \theta$$

$$F_y = F \times \sin 6^\circ$$

$$F_y = 40 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\boxed{F_y = 34.6 \text{ kN}}$$

داریم $\theta = 6^\circ$ پس:

با مقایسه پاسخ‌های دو راه حل فوق مشاهده می‌شود که از یک سو راه حل محاسباتی دقیق‌تر است و از سوی دیگر میزان دقت راه حل ترسیمی، به اندازه دقت ترسیم و مقیاس استفاده شده است.

نکات محاسباتی

دقت عددی

داده‌هایی که در محاسبات فنی استفاده می‌شوند از نظر دقت بسیار متفاوت هستند، لذا در حل مسائل فنی باید دقت مورد نیاز برای حل مسائل تعیین شود. امروزه با استفاده هرچه بیشتر از ماشین حساب برای انجام محاسبات ریاضی، بسیار اتفاق می‌افتد که بعد از مجموعه‌ای از ضرب و تقسیم‌ها، پاسخ مسأله بسیار دقیق‌تر از اطلاعات اولیه ارائه شده برای حل مسأله است.

برای نمونه اگر هدف تقسیم یک لوله ۱۴ متری به سه قسمت باشد، ماشین حساب عدد $4/666667$ را نشان می‌دهد. جواب مسأله درحالی با **دقت میکرومتر** بیان شده است که اندازه اولیه لوله با **دقت متر** ارائه شده است. از سوی دیگر توجه داشته باشید که «اعشار» به تنهایی نشان دهنده دقت عدد نیست. به عنوان مثال تمام اعداد زیر با تغییر یکا اندازه‌گیری بیان‌گر یک اندازه هستند: 3075 ، $307/5$ ، $0/3075$ ، $0/003075$ ، $3/705 \times 10^6$

یکی از راه‌های پرهیز از بیان پاسخ‌ها با دقت بیش از نیاز، بهره‌گیری از **ارقام معنی‌دار** است. در مثال فوق چهار رقم ۳، ۰، ۷ و ۵ معنی‌دار هستند و صفرهای پیش از اولین رقم و بعد از اولین رقم، با تغییر یکا، ثابت نیستند. بنابراین دقت عدد فوق در تمامی پنج صورت گفته شده تا چهار رقم معنی‌دار است. در مثال تقسیم لوله اطلاع اولیه مسأله (عدد ۱۴)، دو رقم معنی‌دار دارد، بنابراین پاسخ $4/7$ از دقت کافی برخوردار است. در اغلب مسائل فنی به دقتی بیشتر از **سه رقم معنی‌دار** نیاز نیست.

گرد کردن عددها

برای تبدیل عددی با دقت صدم (تا دو رقم اعشار) به عددی با دقت دهم (تا یک رقم اعشار) چه باید کرد؟ در اینجا روش گرد کردن اعداد یادآوری می‌شود:

الف) اگر رقمی که باید حذف شود، برابر ۵ یا بزرگ‌تر از آن باشد، یک واحد به رقم پیش از آن اضافه می‌شود. برای نمونه $36/48$ می‌شود $36/5$

ب) اگر رقمی که باید حذف شود، کوچکتر از ۵ باشد، بدون تغییری در رقم پیش از آن، حذف می‌شود. برای نمونه $36/42$ می‌شود $36/4$

۱-۴- برآیند نیروها


گفتیم که نیروی وارد بر یک جسم، تمایل به حرکت در راستای نیرو را به وجود می‌آورد. حال اگر به جسمی در جهت‌های مختلف نیرو وارد شود، جسم در کدام جهت تمایل به حرکت خواهد داشت؟



شکل ۱-۹

برای به دست آوردن مجموع تأثیر نیروهای مختلف بر یک جسم، برآیند نیروها را محاسبه می‌کنند. برآیند نیروها را با R یا ΣF نمایش می‌دهند.

الف) روش ترسیمی (متوازی الاضلاع): برای محاسبه برآیند دو نیرو می‌توان از روش متوازی الاضلاع استفاده کرد. در این روش ترسیمی، ابتدا بردارهای نیرو متناسب با بزرگی آنها و در راستای معین رسم می‌شوند، سپس با استفاده از دو خط کمکی، متوازی الاضلاع بر روی دو نیرو ساخته می‌شود. قطری در متوازی الاضلاع که از محل تلاقی دو نیرو می‌گذرد، بزرگی و جهت برآیند دو بردار را مشخص می‌کند. در شکل ۱-۱۰ مراحل مختلف ترسیم برآیند R دو بردار $F_1 = 35N$, $F_2 = 25N$ با زاویه 60° نشان داده شده است.

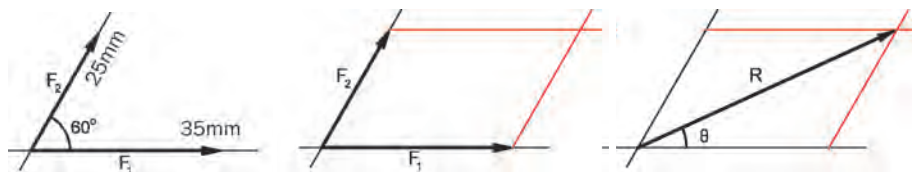

(۱) ترسیم نیروها در راستای

(۲) ترسیم متوازی الاضلاع با

(۳) به دست آوردن راستا، جهت و مقدار


صحیح و با مقیاس مناسب ۳۵mm

استفاده از خطوط کمکی

نیروی برآیند با ترسیم قطر گذرنده از

محل تقاطع دو نیرو


شکل ۱-۱۰

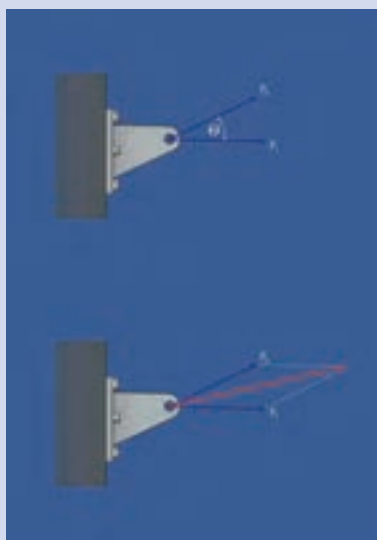


برآیند نیروهای وارد به قلاب به روش

ترسیمی به دست آمده است.


(ب) روش تجزیه : روش متوازی الاضلاع برای محاسبه برآیند دو نیرو مناسب است، اما زمانی که سه یا چند نیرو به جسمی وارد می‌شوند استفاده از روش تجزیه توصیه می‌شود. در این روش ابتدا نیروها از مبدأ مختصات رسم شده و مؤلفه‌های هر یک از آنها بر روی محورهای مختصات محاسبه می‌شود. سپس روی هر یک از دو محور x و y برآیند مؤلفه‌های افقی و عمودی همه نیروها محاسبه می‌شود. پس از آن با استفاده از قانون فیثاغورث برآیند کلی نیروها محاسبه می‌شود. در شکل ۱-۱۱ مراحل مختلف این روش نشان داده شده است.

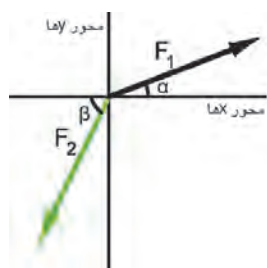

(۱) ترسیم نیروها در راستای درست و مشخص کردن جهت و بزرگی آنها با مقیاس مناسب

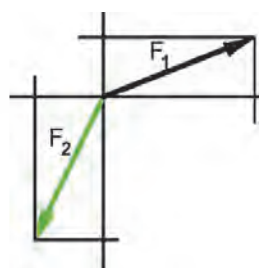


(۲) ترسیم خطوط کمکی برای به‌دست آوردن مؤلفه نیروها

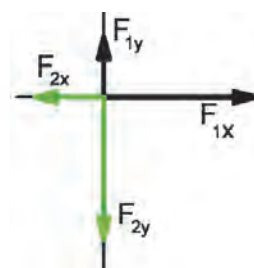


(۳) ترسیم مؤلفه‌های افقی و عمودی نیروها




برای ترسیم اندازه دقیق بردار بر روی راستای آن می‌توانید از پرگار استفاده کنید. در روش متوازی الاضلاع نیز می‌توانید از این ابزار برای ترسیم دقیق متوازی الاضلاع بهره بگیرید.

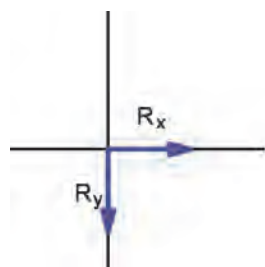

(۴) ترسیم برآیند مؤلفه‌های افقی بر روی محور x ها و برآیند مؤلفه‌های عمودی بر روی محور y ها

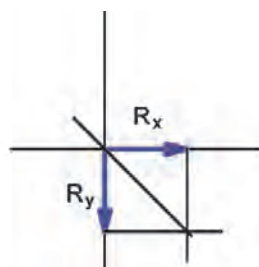

(۵) ترسیم خطوط کمکی برای به‌دست آوردن بردار برآیند

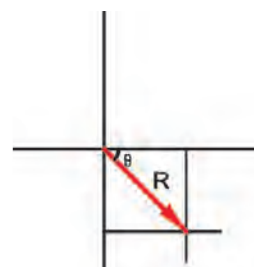


(۶) ترسیم راستای بردار برآیند و مشخص کردن بزرگی و جهت آن

شکل ۱-۱۱



به راستای بردار برآیند و زنجیر عمودی
دقت کنید.

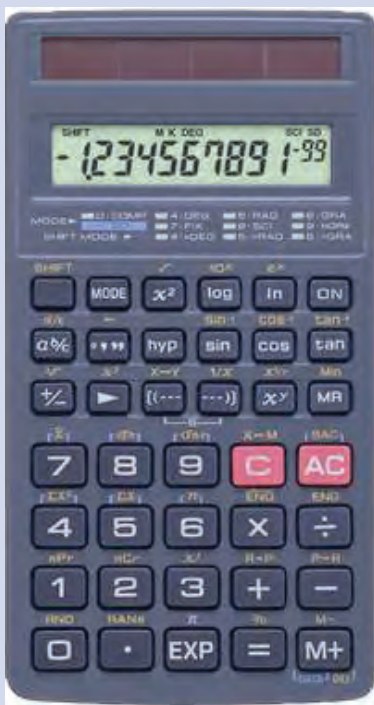

با استفاده از ماشین حساب مهندسی به راحتی می‌توان تانژانت هر زاویه دلخواه ($\tan \alpha$) را به دست آورد. از سوی دیگر با داشتن مقدار \tan یک زاویه مجهول می‌توان مقدار آن زاویه را تعیین نمود.


در این روش بزرگی نیروی برآیند براساس قانون فیثاغورث از رابطه زیر به دست می‌آید :

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \quad \text{رابطه ۱-۳}$$

$$\tan \theta = \frac{R_y}{R_x} \quad \text{رابطه ۱-۴}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{R_y}{R_x}\right)$$

(ج) روش محاسباتی: روش محاسبات یکی دیگر از روش‌های به دست آوردن برآیند نیروها است. برای به دست آوردن برآیند دو نیروی F_1 و F_2 که با یکدیگر زاویه α می‌سازند از رابطه زیر استفاده می‌شود.

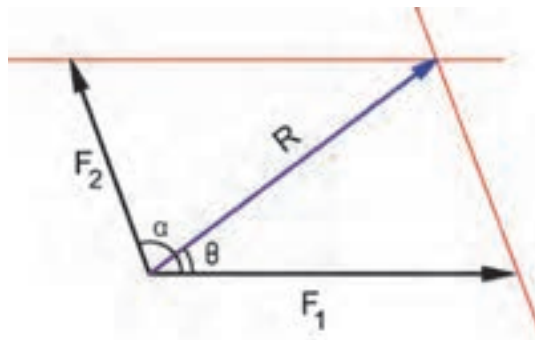

شکل ۱-۱۲

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \alpha} \quad \text{رابطه ۱-۵}$$

برای تعیین زاویه بردار نیروی برآیند با یکی از دو نیروی اولیه (مثلاً F_1) از رابطه ۱-۶ استفاده می‌شود.


$$\sin \theta = \frac{F_2 \times \sin \alpha}{R} \quad \text{رابطه ۱-۶}$$

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{F_2 \times \sin \alpha}{R}\right)$$

برای محاسبات توابع مثلثاتی می‌توانید از ماشین حساب استفاده کنید یا به پیوست (الف-۲) مراجعه نمایید.

تمرین نمونه ۱-۲: برآیند نیروهای وارد بر نبشی‌های پایه یک دکل نفتی در خلیج فارس را با هر دو روش ترسیمی و محاسباتی به دست آورید.


راه حل روش ترسیمی: با توجه به بزرگی نیروها مقیاس ۱mm : ۱kN مناسب است. با این مقیاس و راستای نشان داده شده برای آنها، بردارهای نیرو را ترسیم می‌نماییم. با استفاده از روش متوازی الاضلاع از انتهای هریک از بردارها خطی موازی نیروی دیگر رسم می‌نماییم. از برخورد این خط‌ها متوازی الاضلاعی تشکیل می‌شود که قطر گذرنده از محل برخورد دو نیرو، اندازه و راستای بردار برآیند را نشان می‌دهد.

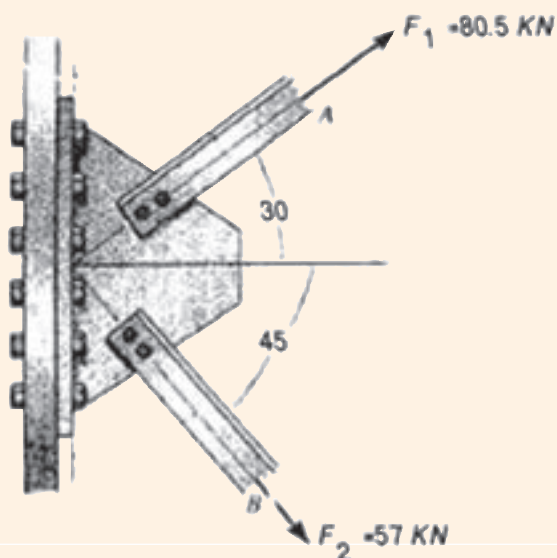

$$\overline{OC} = 110 \text{ mm} \xrightarrow{1 \text{ kN} : 1 \text{ mm}} \boxed{R = 110 \text{ kN}}$$

شکل ۱-۱۳

مقیاس ترسیم : $\frac{10 \text{ kN}}{10 \text{ mm}}$

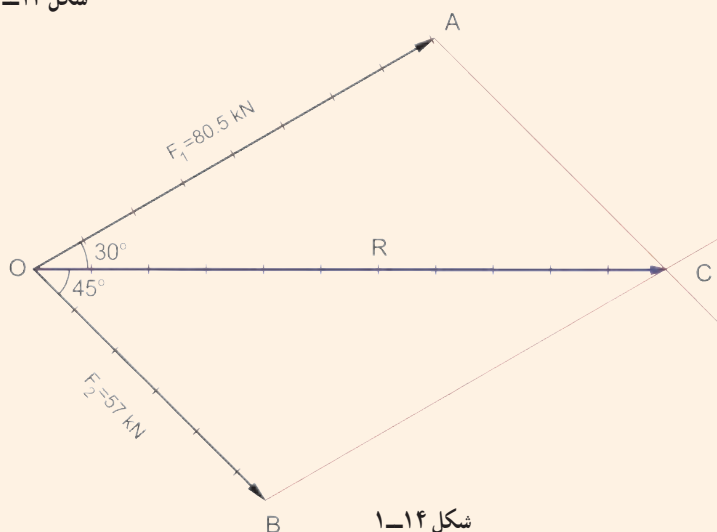

شکل ۱-۱۴

راه حل روش محاسباتی: ابتدا زاویه بین دو نیرو را محاسبه می‌نماییم ($\alpha = 30^\circ + 45^\circ = 75^\circ$) سپس با استفاده از رابطه ۱-۵ داریم:

$$R = \sqrt{(F_1)^2 + (F_2)^2 + 2F_1F_2 \cos \alpha}$$

$$R = \sqrt{80^2 + 57^2 + 2 \times 80 \times 57 \times \cos 75^\circ} = \sqrt{2115}$$

$$\boxed{R = 110 \text{ kN}}$$


— پاسخ‌های دو راه حل را با یکدیگر مقایسه نمایید.

بازوی گشتاور

براساس یکی از قدیمی‌ترین قضایای هندسی، کوتاه‌ترین فاصله یک نقطه از یک خط، فاصله عمودی است. این قضیه به قضیه حمار یا الاغ معروف است. علت این نام‌گذاری آن است که اگر حیوان تشنه‌ای را در فاصله‌ای از یک رود رها کنند، برای رسیدن به رودخانه همیشه کوتاه‌ترین مسیر را که خط عمود است، انتخاب می‌کند. برای محاسبه طول بازوی گشتاور، از این قضیه استفاده می‌شود. بازوی گشتاور کوتاه‌ترین فاصله بین مرکز گشتاورگیری و راستای نیرو است.

۱-۵- گشتاور نیرو

برای بررسی کامل اثر نیروهایی که بر یک جسم وارد می‌شوند لازم است تا تمایل به چرخیدنی که در جسم به وجود می‌آید نیز بررسی شود. همان‌گونه که می‌دانید گشتاور معیاری برای اثر چرخشی نیرو حول یک نقطه معین است و به صورت زیر تعریف می‌شود:

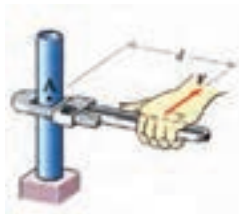

شکل ۱-۱۵

$$M = F \times d$$


رابطه ۱-۷

که در آن:

M : گشتاور نیرو با یکاهای N.m, N.cm و

F : نیرو با یکاهای N و


D : بازوی گشتاور با یکاهای cm, m و

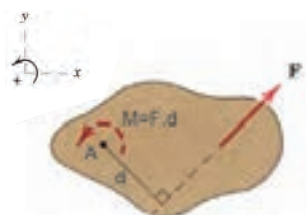

شکل ۱-۱۶

گشتاور اعمال شده به یک جسم ممکن است جسم را در جهت ساعت‌گرد یا پادساعت‌گرد بچرخاند. در این کتاب گشتاور ساعت‌گرد با علامت منفی و گشتاور پادساعت‌گرد با علامت مثبت نشان داده شده است.


تجربه کنید

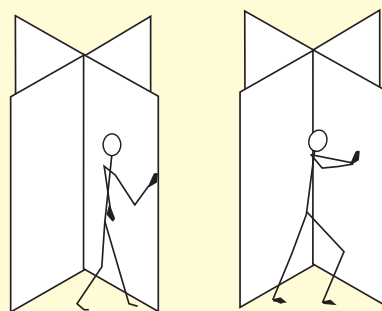


شکل ۱-۱۷

در رابطه ۱-۷ ملاحظه می‌شود که گشتاور نیرو علاوه بر مقدار نیرو، ارتباط مستقیمی با طول بازوی گشتاور دارد که با انجام یک آزمایش ساده می‌توان آن را تجربه کرد. در مقابل یک در لولایی بزرگ بایستید و با یک انگشت در نزدیکی دستگیره در، در جهت بازکردن یا بستن آن نیرو وارد کنید. در دفعات بعد به تدریج فاصله محل وارد کردن نیرو با لولای در را کم کنید. در انتها سعی کنید که با هل دادن در، در محل لولا آن را باز کنید. آیا می‌توانید اثر تغییر طول بازوی گشتاور در مقدار نیروی مورد نیاز برای بازکردن در را بیان کنید؟

تمرین نمونه ۱-۳: در سازه زیر گشتاور ناشی از نیروی 600 N را حول نقطه O برحسب N.m محاسبه نمایید.

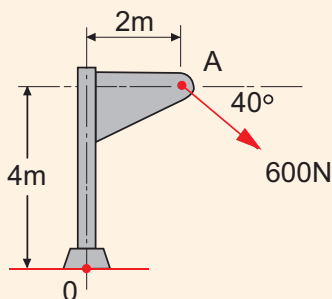

شکل ۱-۱۸

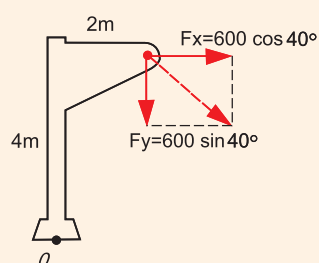

شکل ۱-۱۹


راه حل اول: از رابطه‌های ۱-۱ و ۱-۲ استفاده نموده و نیروی F را با مؤلفه‌های آن جایگزین می‌کنیم.

$$F_x = 600 \times \cos 40^\circ = 460\text{ N}, F_y = 600 \times \sin 40^\circ = 386\text{ N}$$

با محاسبه مجموع گشتاور این مؤلفه‌ها حول نقطه O ، گشتاور نیروی F حول این نقطه به دست می‌آید.

$$M_O = (460\text{ N})(4\text{ m}) + (386\text{ N})(2\text{ m}) = 2610\text{ N.m}$$

توجه داشته باشید که هر دو گشتاور مؤلفه‌ها، ساعت‌گرد بوده و به این جهت با یکدیگر جمع می‌شوند.

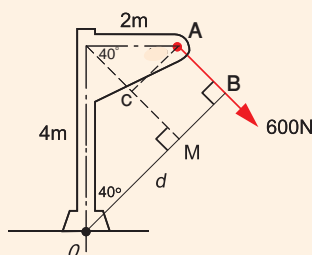

شکل ۱-۲۰

راه حل دوم: برای محاسبه مقدار گشتاور به اندازه بازوی گشتاور نیاز است. بازوی گشتاور که فاصله عمودی بین مرکز گشتاورگیری تا راستای نیرو است در شکل روبرو با d نشان داده شده است. با استفاده از قوانین مثلثاتی اندازه d را که از دو خط MB و OM تشکیل شده است محاسبه می‌کنیم.

با توجه به شکل ملاحظه می‌شود که $MB = CA = 2 \sin 40^\circ$ است.

پس:

$$d = OM + MB = 4 \cos 40^\circ + 2 \sin 40^\circ = 4/35\text{ m}$$

با استفاده از رابطه ۱-۷ داریم:

$$M_O = F \cdot d = 600 \times 4/35 = 2610\text{ N.m}$$

ساعت‌گرد



چرا این صخره سقوط نمی‌کند؟



بسیاری از طرح‌ها از طبیعت الگو گرفته‌اند.

قانون سوم نیوتن

برای هر کنشی، واکنشی مساوی و در جهت مخالف وجود دارد.



برای ترسیم نمودار جسم آزاد از ابزار استفاده کنید. دقت در ترسیم نمودار به درک بهتر از صورت مسئله و حل آن کمک می‌کند.

۱-۶- تعادل اجسام صلب

در بخش‌های گذشته از روش‌های تعیین برآیند چند نیروی وارد بر یک جسم و محاسبه گشتاورها صحبت شد. وقتی برآیند تمام نیروها و گشتاورهای وارد بر جسمی صفر باشد می‌گوییم جسم در حال تعادل است.

در این بخش تعادل سازه‌های دو بعدی را بررسی می‌کنیم که تحت تأثیر نیروهای واقع در صفحه خودشان قرار دارند. شرایط تعادل برای یک سازه دو بعدی با سه معادله بیان می‌شود.

$$\Sigma F_x = 0 \quad \text{رابطه ۸-۱}$$

$$\Sigma F_y = 0 \quad \text{رابطه ۹-۱}$$

$$\Sigma M = 0 \quad \text{رابطه ۱۰-۱}$$

این معادله‌ها را می‌توان برای تعیین نیروهای مجهول وارد بر جسم، یا عکس‌العمل‌هایی که تکیه‌گاه‌ها به آن اعمال می‌کنند به کار بست.

روابط ۸-۱ و ۹-۱ بیان می‌کنند که برآیند مؤلفه‌های افقی و عمودی نیروهای خارجی وارد بر جسم صفر هستند یا به عبارت دیگر مؤلفه‌های نیروهای خارجی همدیگر را خنثی می‌کنند. معادله ۱۰-۱ هم بیان می‌کند که حاصل جمع جبری گشتاور نیروهای وارد بر جسم حول هر نقطه دلخواه در صفحه سازه صفر است، یا به عبارتی گشتاورهای نیروهای خارجی حول هر نقطه دلخواه متوازن هستند.

بنابراین در حالت تعادل، نیروهای خارجی نمی‌توانند جسم را انتقال دهند یا بچرخانند. یعنی جسم صلب در حالت تعادل، نه حرکت انتقالی دارد و نه حرکت دورانی. برای نوشتن معادله‌های تعادل در مورد یک جسم صلب، ابتدا باید همه نیروهای وارد بر جسم را مشخص نموده و بعد نمودار جسم آزاد رسم شود.


علاوه بر نیروهای وارد بر سازه، عکس‌العمل‌هایی را هم که تکیه‌گاه‌های سازه به آن وارد می‌کنند باید در نظر گرفت. در ادامه این بخش با ترسیم نمودار جسم آزاد و عکس‌العمل تکیه‌گاه‌ها آشنا خواهید شد.

۱-۷- نمودار جسم آزاد

در حل مسائل ایستایی مربوط به تعادل جسم صلب، باید تمامی نیروهایی را که به جسم وارد می‌شوند، در نظر گرفت و نیروهایی را که به طور مستقیم بر جسم اثر نمی‌کنند، کنار گذاشت. حذف یک نیرو یا افزودن یک نیروی نامربوط تعادل را از بین می‌برد. برای حل مسئله ابتدا باید



گرانیه یا مرکز گرایش جسم را با علامت بالا یا با حرف G (مخفف Gravity) نمایش می‌دهند.

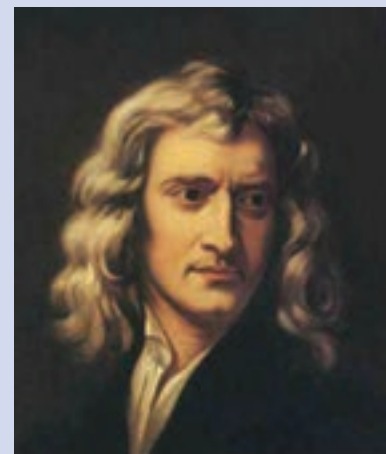

نیوتن

(سده ۱۷ میلادی – ۱۱ و ۱۲ هجری)

فیزیکدان و ریاضیدان بزرگی که در سال درگذشت گالیله به دنیا آمد. او به دلیل هوش سرشار خود در هفده سالگی به طور رایگان وارد دانشگاه کمبریج شد و به سرعت از استادان خود پیشی گرفت. در سال ۱۶۶۳ به دلیل همه گیر شدن بیماری طاعون، مجبور به ترک دانشگاه شد و در مدت ۱۸ ماه که بیشتر مراکز علمی اروپا بسته بود، به خودسازی علمی خویش پرداخت. او در این مدت نظریه ذره‌ای نور، قانون جاذبه عمومی و بسیاری از نظریات خود را پایه‌گذاری کرد. نیوتن حاصل پژوهش‌های خود را در کتابی به نام اصول ریاضی فلسفه طبیعی نوشت. این کتاب مشتمل بر قانون‌های نیوتن درباره حرکت است.

برای جسم موردنظر یک نمودار جسم آزاد رسم کرد. این نمودار، جسم یا عضو موردنظر را به صورت جداگانه از همه اجسامی که در اتصال یا تماس با آن هستند به همراه همه نیروهای خارجی و عکس‌العمل وارد بر آن نشان می‌دهد. در این جا مراحل مختلف رسم نمودار آزاد تشریح می‌شود:

الف) نخست جسم آزاد به طور مشخص، تعیین می‌شود. سپس این جسم از زمین و از تمام اجسام دیگر جدا شده و بعد طرح کلی این جسم مجزا شده، رسم می‌شود.

ب) همه نیروهای خارجی روی نمودار جسم آزاد نشان داده می‌شود. این نیروها نماینده کنش‌های ناشی از زمین و دیگر اجسامی هستند که از آن جدا شده‌اند. آنها را باید به همان نقاط تماس جسم با زمین یا به نقطه اتصال آن به اجسام دیگر وارد کرد. وزن جسم آزاد را هم باید در میان نیروهای خارجی گنجانید، چون نشان دهنده نیروی جاذبه زمین بر روی ذره‌های تشکیل دهنده جسم آزاد است. نیروی وزن را باید در **گرانیگاه** جسم ترسیم کرد.

پ) بزرگی و راستای نیروهای خارجی معلوم را باید به وضوح بر روی نمودار جسم آزاد نشان داد. باید دقت کرد که جهت نیروهای وارد بر جسم آزاد نشان داده شود، نه جهت نیروهایی که جسم آزاد وارد می‌کند.

ت) نیروهای خارجی مجهول به طور معمول عکس‌العمل‌هایی هستند، که زمین و اجسام دیگر برای مخالفت با حرکت جسم آزاد از خود نشان می‌دهند و بنابراین جسم را به باقی ماندن در همان مکان مقید می‌کنند. عکس‌العمل‌ها در نقاطی وارد می‌شوند که جسم آزاد توسط اجسام دیگر نگه داشته می‌شود یا به آنها متصل است.

ج) در نمودار جسم آزاد باید زاویه‌ها و ابعاد را هم وارد کرد، برای محاسبه مؤلفه‌های نیرو و گشتاور نیروها به آنها نیاز است، البته بقیه جزئیات را باید حذف کرد.


مثال: شکل ۱-۲۱ الف نردبانی را نشان می‌دهد که فردی بر روی آن ایستاده و فرد دیگری که بر روی یک صندلی نشسته است با پای خود از لغزیدن نردبان بر روی سطح صاف جلوگیری می‌کند. برای تحلیل این مجموعه نردبان جسم آزاد فرض می‌شود. برای ترسیم نمودار جسم آزاد نردبان به صورت خطی با طول و راستای مشخص ترسیم می‌شود. بردارهای نیرو بر روی نقاطی از نردبان که نیروهای اجسام دیگر مانند دیوار، افراد و زمین وارد می‌شوند ترسیم شده و شکل ۱-۲۱ ب به دست می‌آید.

در این نمودار وزن فرد و نردبان به سمت پایین ترسیم شده و R_1 و R_2 به ترتیب نیروهای واکنشی زمین و دیوار هستند. F نیرویی است که از طرف پای نفر دوم وارد می‌شود. اندازه فاصله‌ها و زاویه نردبان با زمین نیز نمایش داده شده‌اند. با کمک این نمودار تحلیل تعادل نردبان به راحتی انجام‌پذیر است.


بررسی کنید



در اتفاقی نادر، جرتفیل‌هایی که برای بیرون آوردن وسیله نقلیه سقوط کرده، مشغول به کار بودند، یکی پس از دیگری واژگون شدند. با اعضای گروه خود دلیل علمی این اتفاق را بررسی کنید. چگونه می‌توان از بروز چنین حوادثی پیشگیری کرد؟

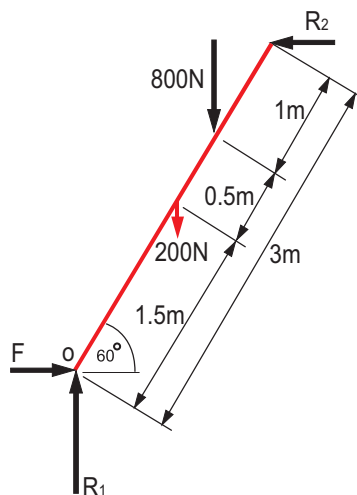

ب) نمودار جسم آزاد نردبان

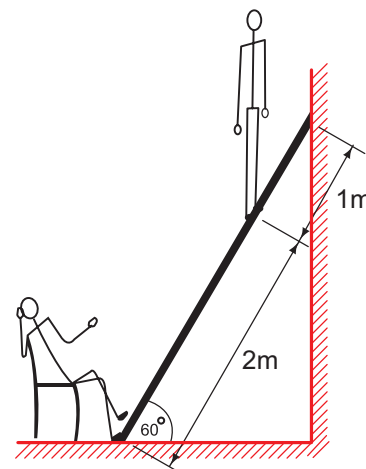

الف) فردی بر روی نردبان ایستاده

شکل ۲۱-۱

۸-۱- واکنش تکیه‌گاه‌ها

بسته به نوع تکیه‌گاه‌ها یا اتصال‌های نگهدارنده یک سازه، عکس‌العمل‌های وارد بر سازه یا جسم را به سه دسته تقسیم می‌کنند:

الف) عکس‌العمل‌های معادل با یک نیروی با راستای معلوم (تکیه‌گاه ساده غلتکی): تکیه‌گاه‌ها و اتصال‌هایی که این نوع عکس‌العمل را ایجاد می‌کنند عبارتند از: غلتک‌ها، گهواره‌ای‌ها و سطوح بدون اصطکاک.

هر یک از این تکیه‌گاه‌ها می‌توانند جلوی حرکت را فقط در یک جهت بگیرند. این تکیه‌گاه‌ها و عکس‌العمل آنها در ردیف ۱۱-۱ نشان داده شده است. این دسته از عکس‌العمل‌ها فقط شامل **یک مجهول** هستند که آن هم بزرگی نیروی عکس‌العمل است. خط اثر این عکس‌العمل‌ها معلوم است و در نمودار جسم آزاد ترسیم می‌شود.

جهت این عکس‌العمل را در مورد سطوح بدون اصطکاک به طرف جسم آزاد نمایش می‌دهیم. از آنجا که مفروض است تکیه‌گاه‌های غلتکی و گهواره‌ای نیروها را در دو جهت تحمل کنند عکس‌العمل آنها را می‌توان به طرف جسم آزاد یا به خارج از جسم آزاد نمایش داد.

ب) عکس‌العمل‌های معادل با دو نیرو یا یک نیرو با راستا و بزرگی مجهول (تکیه‌گاه ساده مفصلی): تکیه‌گاه‌ها و اتصال‌هایی که این نوع عکس‌العمل را ایجاد می‌کنند عبارتند از لولاها، پین‌های بدون اصطکاک در سوراخ‌های کپ و سطوح ناصاف. این تکیه‌گاه‌ها می‌توانند مانع حرکت جسم در تمام امتدادها شوند، اما نمی‌توانند از دوران آنها حول محل اتصال جلوگیری کنند. این دسته از عکس‌العمل‌ها **دو مجهول** دارند و معمولاً آنها را با مؤلفه‌هایشان در امتداد x و y نشان می‌دهند. در مورد سطوح ناصاف، مؤلفه عمود بر سطح را باید به طرف جسم

آزاد نشان داد. ردیف‌های ۳ و ۴ جدول ۱-۱، این نوع تکیه‌گاه‌ها و عکس‌العمل‌هایشان را نشان می‌دهد.

پ) عکس‌العمل‌های معادل با یک نیرو و یک گشتاور (تکیه‌گاه ثابت و گیردار):
این عکس‌العمل‌ها توسط تکیه‌گاه‌های ثابت ایجاد می‌شوند که با هر نوع حرکت جسم آزاد مخالفت می‌کنند و آن را کاملاً مقید نگه می‌دارند.

تکیه‌گاه‌های ثابت نیروهایی بر تمام سطح تماس ایجاد می‌کنند. با این همه این نیروها را می‌شود به یک نیرو با راستا و بزرگی مجهول و یک گشتاور خلاصه کرد. این دسته از عکس‌العمل‌ها **سه مجهول** دارند که معمولاً از دو مؤلفه نیرو و گشتاور تشکیل می‌شوند. ردیف ۵ جدول ۱-۱ تکیه‌گاه ثابت و عکس‌العمل آن را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۱- انواع تکیه‌گاه‌ها و عکس‌العمل آنها

نوع تکیه‌گاه	عکس‌العمل تکیه‌گاه	توضیح
۱ سطح بدون اصطکاک (تکیه‌گاه یک مجهولی)		نیروی عکس‌العمل فشاری و عمود بر سطح تماس است.
۲ غلطک‌ها و گهواره‌ای (تکیه‌گاه یک مجهولی)		تکیه‌گاه‌های غلظکی نیروی عکس‌العمل فشاری، عمود بر سطح اتکا بوجود می‌آورند.
۳ سطح ناصاف (تکیه‌گاه دو مجهولی)		سطح ناصاف علاوه بر عکس‌العمل عمود بر سطح، یک نیروی عکس‌العمل مماس بر راستای سطح (اصطکاک) به وجود می‌آورد.
۴ لولا و بین بدون اصطکاک (تکیه‌گاه دو مجهولی)		تکیه‌گاه لولایی هر نیرویی در صفحه را تحمل می‌کند. این نیروها معمولاً با دو مؤلفه R_x و R_y نمایش داده می‌شوند.
۵ ثابت (تکیه‌گاه سه مجهولی)		تکیه‌گاه ثابت علاوه بر نیروی محوری F و نیروی برشی V، گشتاور خمشی M را نیز تحمل می‌کند.

بسازید و تجربه کنید

هرساله مسابقه‌هایی مانند ساختن پل با ماکارونی یا چوب بستنی در ایران و جهان در سطوح مختلف دانشجویی و دانش‌آموزی برگزار می‌شود. در این مسابقات گروه‌های شرکت‌کننده تلاش می‌کنند تا با استفاده از قوانین مکانیک بیش‌ترین نیروها را به سازه‌هایی که با ساده‌ترین مصالح ساخته شده‌اند اعمال کنند.

طراحی و ساخت پل خرابایی تنها با استفاده از 75° گرم ماکارونی (معادل یک بسته ماکارونی) انجام می‌شود. طول دهانه پل یک متر و حداکثر ارتفاع پل نیم متر می‌باشد. پل روی دو تکیه‌گاه که از یک‌دیگر یک متر فاصله دارند قرار می‌گیرد و تکیه‌گاه‌ها فقط قادر به وارد کردن عکس‌العمل عمودی می‌باشند و هیچ عکس‌العمل افقی در تکیه‌گاه‌ها بر پل وارد نمی‌شود.

رکورد کسب شده در این رشته معادل ۱۷۶ کیلوگرم است، که این رکورد تقریباً ۲۳۵ برابر وزن خود سازه می‌باشد.



نکته

در حل مسائل وقتی جهت نیروی عکس‌العمل با گشتاور مجهول آشکار نیست، لزومی ندارد که برای تعیین آن زحمت کشید. جهت نیرو یا گشتاور را می‌توان به صورت دلخواه فرض نمود پس از حل مسأله علامت جواب نشان می‌دهد که فرض اولیه صحیح بوده است یا خیر. برای اطلاعات، بیشتر حل مسأله نمونه ۱-۴ را ملاحظه فرمایید.




مثال‌های زیادی برای تکیه‌گاه لولایی در صنعت وجود دارد، اما ساده‌ترین نمونه لولای ساده است. این تکیه‌گاه هر نیرویی در صفحه را تحمل می‌کند، اما گشتاور را تحمل نمی‌کند و می‌چرخد.

در جدول ۱-۲ مثال‌هایی از ترسیم جسم آزاد برای سیستم‌های مکانیکی با تکیه‌گاه‌های مختلف نشان داده شده است. در این مثال‌ها برای سادگی کار، اندازه‌ها نمایش داده نشده‌اند.

جدول ۱-۲- نمونه‌هایی از ترسیم جسم آزاد برای سیستم‌های مکانیکی

عنوان و توضیح	سیستم مکانیکی	نمودار جسم آزاد
۱. خرابای صفحه‌ای: از وزن خرابا در مقابل نیروی P صرف‌نظر شده است.		
۲. تیر یک سر آزاد (یا طره‌ای): جرم تیر m در نظر گرفته شده است.		
۳. تیر: جرم تیر، m فرض شده و تیر در نقطه A تکیه‌گاه بدون اصطکاک دارد.		

تمرین نمونه ۱-۴: جرثقیل ثابتی به جرم 1000 kg برای بالا بردن صندوقی به جرم 2400 kg استفاده می‌شود. جرثقیل را یک پین در A و یک تکیه‌گاه گهواره‌ای در نقطه B نگه داشته‌اند. گرانیگاه جرثقیل در نقطه G واقع شده است. مؤلفه‌های عکس‌العمل‌ها در A و B را محاسبه کنید.

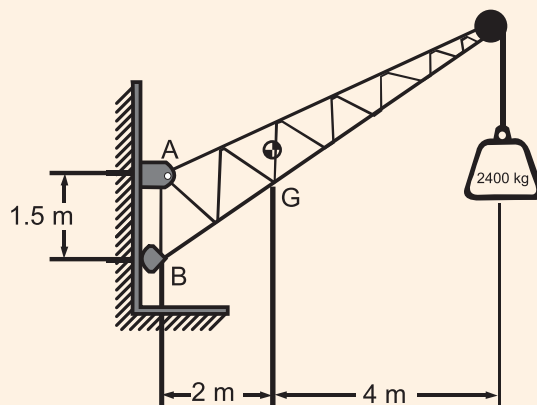


شکل ۱-۲۲

راه حل:

نمودار جسم آزاد: نمودار جسم آزاد جرثقیل را رسم می‌کنیم. با ضرب کردن جرم‌های جرثقیل و صندوق در $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ وزن آنها را محاسبه می‌کنیم. با مراجعه به جدول ۱-۱ تکیه‌گاه‌ها را شناسایی نموده و عکس‌العمل تکیه‌گاه A را با دو مؤلفه A_x و A_y نشان می‌دهیم. عکس‌العمل در تکیه‌گاه B به سطح تماس عمود است، پس افقی است. فرض می‌کنیم که راستاهای A_x و A_y و B مطابق نمودار جسم آزاد باشند. این سه نیروی عکس‌العمل مجهولات مسأله هستند.

معادله‌های تعادل:

تعیین B: برای محاسبه نیروی عکس‌العمل B از سومین معادله تعادل (رابطه ۱-۱) استفاده می‌کنیم. جمع گشتاورهای همه نیروهای خارجی حول نقطه A صفر است. معادله‌ای که به دست می‌آید شامل A_x و A_y نیست، چون به دلیل عبور راستاهای این دو نیرو از نقطه A گشتاورهای A_x و A_y حول نقطه A برابر با صفر هستند.

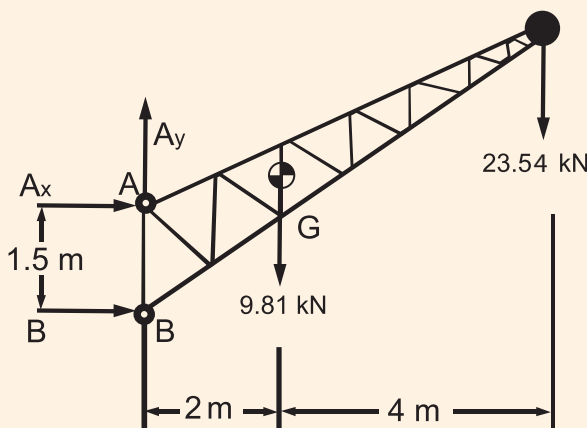

شکل ۱-۲۳

با ضرب بزرگی هر نیرو در فاصله عمودی اش از A (بازوی گشتاور) می نویسیم :

$$\curvearrowleft \sum M_A = 0 : + B(1/5m) - (9/81kN)(2m) - (23/54kN)(6m) = 0$$

$$B = + 107/24kN$$

چون نتیجه مثبت است، عکس العمل در همان جهتی است که فرض کرده ایم.

$$B = 107/24kN \rightarrow$$

تعیین A_x : در اینجا از نخستین معادله تعادل (رابطه ۸-۱) استفاده می نماییم. جمع مؤلفه های افقی تمام

نیروهای خارجی صفر است، پس بزرگی A_x به این طریق به دست می آید :

$$\rightarrow \sum F_x = 0 : A_x + B = 0$$

$$A_x + 107/24kN = 0$$

$$A_x = - 107/24kN$$

چون نتیجه منفی است، پس جهت A_x مخالف جهتی است که در ابتدا فرض کرده ایم.

$$A_x = 107/24kN$$

تعیین A_y : با توجه به دومین معادله تعادل (رابطه ۹-۱) می دانیم جمع مؤلفه های عمودی هم باید صفر باشد.

$$+\uparrow \sum F_y = 0 : A_y - 9/81kN - 23/54kN = 0$$

$$A_y = +33/35kN$$

$$A_y = 33/35kN \uparrow$$

برای یافتن نیروی عکس العمل تکیه گاه A، برآیند مؤلفه های A_x و A_y را با کمک روابط ۵-۱ و ۶-۱ محاسبه


می کنیم.

$$A = \sqrt{(107/24kN)^2 + (33/35kN)^2} = 112/3kN$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{33/3}{107/24}\right) = 17/27^\circ$$

تمرین نمونه ۵-۱ : به تیری مطابق شکل زیر سه بار وارد شده است. تیر به غلتکی در A و پینی در B تکیه


دارد. اگر $P = 60kN$ باشد، عکس العمل های A و B را محاسبه کنید. از وزن تیر صرف نظر شود.

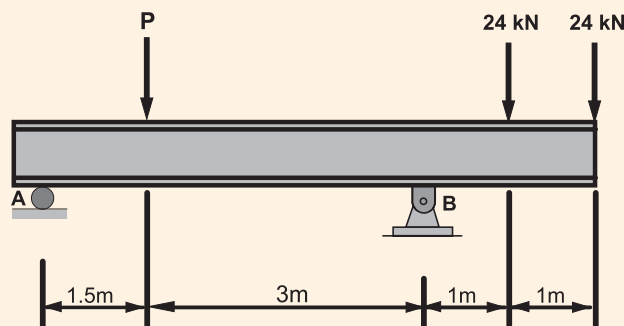

شکل ۲۴-۱

راه حل:

نمودار جسم آزاد: نمودار جسم آزاد تیر را رسم می‌کنیم. عکس‌العمل در تکیه‌گاه A عمودی است و آن را با A نشان می‌دهیم. عکس‌العمل در B را با دو مؤلفه B_x و B_y نشان می‌دهیم. فرض می‌کنیم مؤلفه‌ها در راستاهای نشان داده شده وارد می‌شوند.

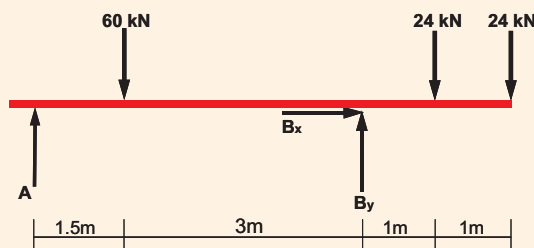

شکل ۱-۲۵

معادله‌های تعادل: سه معادله تعادل را می‌نویسیم تا سه مجهول مسأله که عکس‌العمل‌های تکیه‌گاه‌ها هستند را به دست آوریم:

$$\begin{aligned} \rightarrow \Sigma F_x = 0 & : B_x = 0 \\ \curvearrowright \Sigma M_A = 0 & : -(60 \text{ kN})(1/5 \text{ m}) + B_y(4/5 \text{ m}) - (24 \text{ kN})(5/5 \text{ m}) - (24 \text{ kN})(6/5 \text{ m}) = 0 \\ & B_y = +84 \text{ kN} \\ & B_y = 84 \text{ kN} \uparrow \\ \uparrow \Sigma F_y = 0 & : +A - 60 \text{ kN} + 84 \text{ kN} - 24 \text{ kN} - 24 \text{ kN} = 0 \\ & A = +24 \text{ kN} \\ & A = 24 \text{ kN} \uparrow \end{aligned}$$

درستی جواب‌ها را با نوشتن معادله گشتاور حول نقطه B بررسی می‌کنیم:


$$\curvearrowright \Sigma M_B = -(24 \text{ kN})(4/5 \text{ m}) + (60 \text{ kN})(3 \text{ m}) - (24 \text{ kN})(1 \text{ m}) - (24 \text{ kN})(2 \text{ m}) = 0$$

تذکر: در این مسأله عکس‌العمل‌های A و B هر دو عمودی هستند. در A تیر توسط یک تکیه‌گاه غلتکی نگه داشته شده است، بنابراین عکس‌العمل نمی‌تواند مؤلفه افقی داشته باشد. با یک نگاه می‌توان تشخیص داد که مؤلفه افقی تکیه‌گاه B هم صفر است، زیرا هیچ یک از نیروهای وارد بر تیر، مؤلفه افقی ندارند. اما همان‌گونه که ملاحظه شد در حل مسائل، ترجیحاً معادلات تعادل را می‌نویسیم و سپس صفر بودن مؤلفه‌ها را نتیجه می‌گیریم. این امر، به پرهیز از بروز اشتباه کمک می‌کند.

تمرین نمونه ۱-۶: دو صندوق به وزن ۱ kN مطابق شکل بر کف خودرو و انت متوقفی به وزن ۱۲ kN قرار دارد. مطلوب است محاسبه:


(الف) عکس‌العمل در هریک از دو چرخ عقب، در نقطه A

(ب) عکس‌العمل در هریک از دو چرخ جلو، در نقطه B

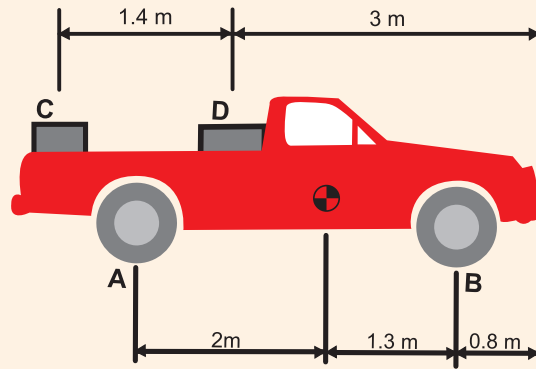

شکل ۱-۲۶

راه حل:

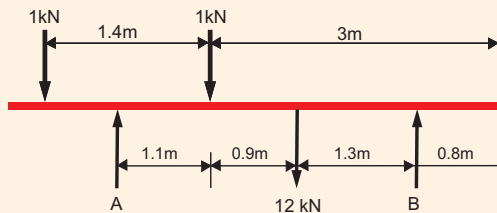

شکل ۱-۲۷

نمودار جسم آزاد: نمودار جسم آزاد خودرو را

رسم می‌کنیم. چرخ‌ها از نوع تکیه‌گاه دو مجهولی سطح ناصاف هستند. از آنجا که هیچ نیروی افقی به جسم آزاد وارد نمی‌شود، مؤلفه‌های افقی عکس‌العمل تکیه‌گاه‌ها صفر هستند و عکس‌العمل‌های عمودی آنها را با نیروهای A و B

نشان می‌دهیم. نیروی ۱۲ kN وزن خودرو در محل گرانیگاه وارد می‌شود و دو بار ۱ kN در فاصله‌های معین شده وارد می‌شوند. با کمک اندازه‌های نشان داده شده در شکل فاصله بین راستاهای نیرو را نیز محاسبه نموده و در نمودار جسم آزاد نمایش می‌دهیم.

معادله‌های تعادل: از آنجا که مسأله دو مجهول دارد با نوشتن دو معادله تعادل خواهیم توانست نیروهای A و B را محاسبه نماییم. ابتدا معادله گشتاور حول تکیه‌گاه B را می‌نویسیم که یکی از مجهولات از محاسبه حذف شود.

$$\sum M_B = 0 :$$

$$+ (1\text{ kN})(1/4\text{ m} + 0/9\text{ m} + 1/3\text{ m}) - A(1/1\text{ m} + 0/9\text{ m} + 1/3\text{ m}) + (1\text{ kN})(0/9\text{ m} + 1/3\text{ m}) + (12\text{ kN})(1/3\text{ m}) = 0$$

$$A = 6/48\text{ kN}$$

پس عکس‌العمل در هر یک از چرخ‌های عقب، نصف این مقدار یعنی ۳/۲۴ kN است. حالا برای به دست آوردن نیروی عکس‌العمل B یک معادله تعادل دیگر می‌نویسیم.

$$+\uparrow \sum F_y = 0 :$$

$$1\text{ kN} - 6/48\text{ kN} + 1\text{ kN} + 12\text{ kN} - B = 0$$

$$B = 7/52\text{ kN}$$

عکس‌العمل در هر یک از چرخ‌های جلو نیز ۳/۷۶ kN می‌باشد.

بررسی درستی حل مسأله: درستی جواب‌ها را با نوشتن معادله گشتاور حول نقطه A بررسی می‌کنیم.


$$+\circlearrowleft \sum M_A = (1\text{ kN})(1/4\text{ m} - 1/1\text{ m}) - (1\text{ kN})(1/1\text{ m}) - (12\text{ kN})(2\text{ m}) + (7/52\text{ kN})(3/3\text{ m}) = 0$$

کار در کلاس: این مسأله را با این فرض که صندوق C بر روی صندوق D قرار گیرد، حل کنید.


۹-۱- انواع سازه‌ها

در این بخش سه گروه مهم سازه مهندسی و کاربرد آنها معرفی خواهند شد.

خرپا: خرپا یکی از سازه‌های اصلی مهندسی است. هر خرپا شامل عضوهای مستقیمی است که در مفصل‌ها به یکدیگر متصل‌اند. اعضای خرپا معمولاً به شکل مثلث به هم متصل می‌شوند. فرم مثلثی به دلیل پایداری در مقابل تغییر شکل و نیروهای خارجی قابل توجه است. هر خرپا برای تحمل بارهایی که در صفحه آن اثر می‌کند، طراحی می‌شود و بنابراین می‌توان آن را یک سازه دوبعدی در نظر گرفت. تعدادی از خرپاهای معمول برای ساخت پل‌ها و سقف‌ها در شکل ۱-۲۸ نشان داده شده‌اند. بیشتر سازه‌های واقعی از اتصال چندین خرپا به یکدیگر ساخته می‌شوند و در مجموع یک قاب فضایی را تشکیل می‌دهند (شکل ۱-۲۹). از این سازه در ساخت ساختمان‌ها، پل‌ها، سالن‌های با عرض دهانه بزرگ و ... استفاده می‌شود.

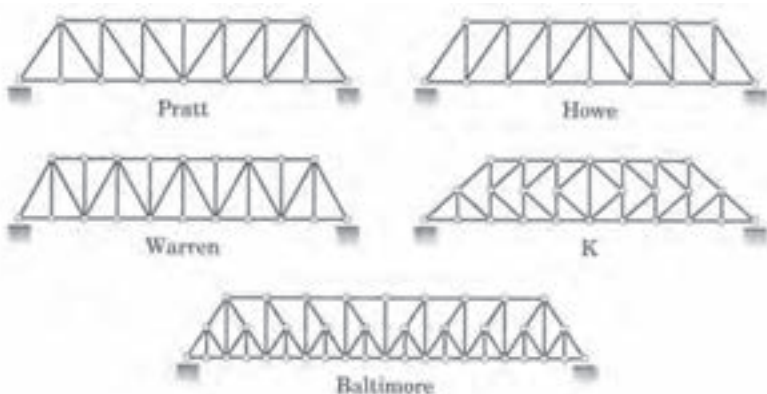

الف) خرپاهای متداول برای ساخت پل

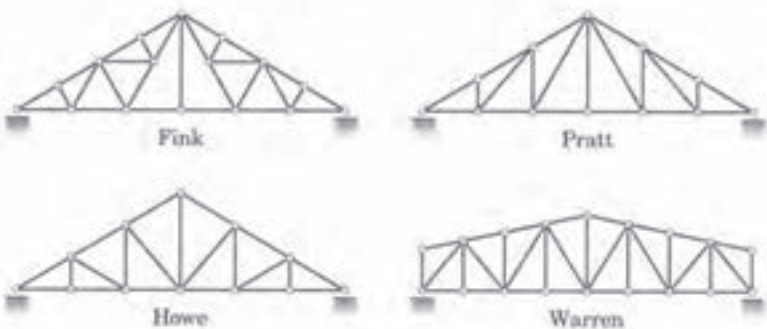

ب) خرپاهای متداول برای ساخت سقف


شکل ۱-۲۸



سازه‌های خرپا، بسیار سبک و مستحکم

هستند.

هنگامی که طول خرپا، چه خریای پل و چه خریای سقف زیاد باشد، در یک انتهای خرپا تکیه‌گاه غلتکی به کار برده می‌شود. این نوع تکیه‌گاه به خرپا اجازه می‌دهد که در اثر تغییرات، یا اعمال و حذف بارها آزادانه منبسط یا منقبض شود.

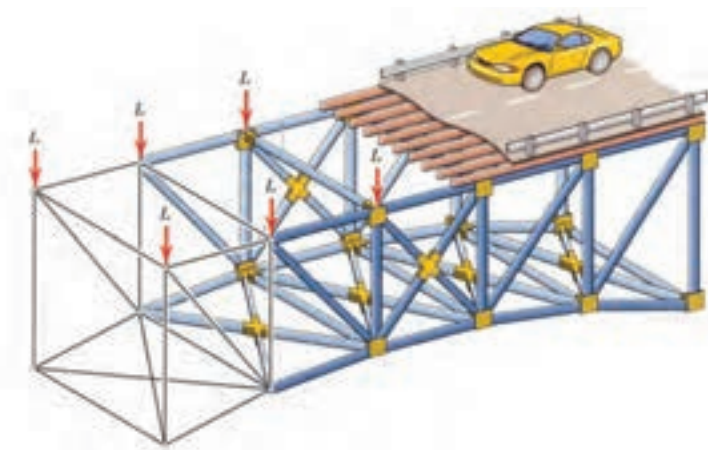

شکل ۱-۲۹

سازه فضایی: وقتی سرهای چند عضو مستقیم طوری به هم متصل شوند که یک پیکربندی سه بعدی تشکیل دهند، یک سازه فضایی به دست آمده است. سازه فضایی را خریای فضایی هم می‌نامند.


در شکل ۱-۳۰ ساده‌ترین سازه فضایی نمایش داده شده است. ویژگی مشترک خریای دوبعدی و سازه‌های فضایی استحکام زیاد و سبکی سازه می‌باشد. از دیگر مزایای این سازه‌ها سرعت نصب بالاست. البته باید در نظر داشت که این سازه‌ها حجم زیادی را اشغال می‌کنند.




نمونه‌ای از محل اتصال اعضا (گره) در یک سازه فضایی



شکل ۱-۳۲ فشار

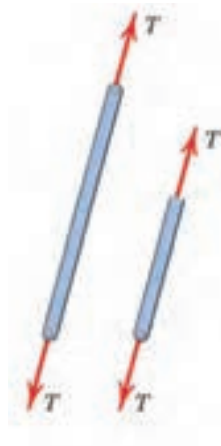

شکل ۱-۳۱ کشش

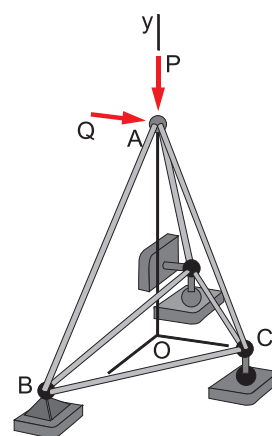

شکل ۱-۳۰

طراحی خریاها و سازه‌های فضایی با استفاده از عضوهای دنیروبی می‌باشد. خاصیت این عضوها به شکلی است که فقط نیروی محوری در طول عضو را به شکل کششی (T) و یا فشاری (C) تحمل می‌کنند.

قاب‌ها: قاب‌ها نیز سازه‌هایی هستند که برای تحمل بار طراحی می‌شوند. اما در قاب، ممکن است به هر عضو بیش از دو نیرو وارد شود. اسکلت فلزی ساختمان‌های فولادی و سازه فلزی سوله‌های صنعتی نمونه‌هایی از این سازه‌های قابی هستند. قاب‌ها در ساخت ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی نیز بسیار پر کاربردند.



شکل ۱-۳۳ اسکلت‌های فلزی از نمونه‌های کاربرد قاب‌ها در صنعت هستند.



سازه فلزی یک سکوی حفاری که به محل پروژه حمل می‌شود.



شکل ۱-۳۴ قاب فولادی به کار رفته در ساخت این پرس، نیروهای ناشی از عملکرد آن را تحمل می‌کند.

فعالیت گروهی: فهرست ۲۰ سازه فلزی در محیط هنرستان و اطراف آن را تهیه و نوع سازه‌ها را تعیین کنید. آیا نوع سازه‌ها، با توجه به کاربرد آنها درست انتخاب شده‌اند؟



چگونه مسأله حل کنیم؟

مسائل هر چقدر هم که طولانی و پیچیده به نظر برسند با بهره‌گیری از روش درست برخورد با مسأله قابل حل خواهند بود. برای حل مسائل این فصل پیشنهاد می‌شود تا مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱- صورت مسأله و شکل آن را به دقت مطالعه و بررسی کنید و «معلوم‌ها» و «مجهول‌ها» را شناسایی کنید.

۲- نمودار جسم آزاد را به دقت و در حد امکان بزرگ ترسیم نمایید و روی آن تمام نیروهای خارجی اعم از معلوم و مجهول را نشان دهید. در این مرحله در صورت نیاز، نیروها را تجزیه کنید و مؤلفه‌های آنها را در نمودار وارد کنید. برای یک جسم صلب دوبعدی عکس‌العمل تکیه‌گاه‌ها می‌توانند بسته به نوع تکیه‌گاه یک، دو یا سه مجهولی باشند. هرگز تا وقتی که از حضور همه بارها، همه عکس‌العمل‌ها و وزن جسم (در صورت لزوم) در نمودار جسم آزاد مطمئن نشده‌اید، مبادرت به حل مسأله نکنید.

وقتی نمودار جسم آزاد را رسم کردید، لازم است که جهت‌های عکس‌العمل‌های مجهول را مشخص کنید. در صورتی که پس از حل مسأله علامت جواب‌ها مثبت بود، جهت، درست فرض شده و در صورتی که علامت جواب منفی بود، جهت واقعی نیرو، عکس فرض اولیه است.

۳- می‌توانید تا سه معادله تعادل بنویسید و با کمک آنها سه مجهول را در مسأله محاسبه نمایید. همان‌گونه که می‌دانید معادلات تعادل عبارتند از: $\Sigma F_x = 0$, $\Sigma F_y = 0$, $\Sigma M = 0$. توصیه می‌شود معادلات تعادل را به صورت یکسان مانند مسائل نمونه به کار ببرید. یعنی، مقدارهای معلوم و مجهول را در سمت چپ معادله و جمع آنها را مساوی صفر قرار دهید. برای ساده کردن حل مسائلی که سه مجهول دارند، استفاده از یکی از روش‌های زیر ممکن است به شما کمک کند:


(الف) با جمع بستن گشتاورها حول محل تلاقی خط اثرهای دو نیروی مجهول، معادله‌ای به دست خواهید آورد که یک مجهولی است.

(ب) با نوشتن معادله تعادل در راستایی عمود بر راستای دو نیروی مجهول، معادله‌ای به دست می‌آید که یک مجهولی است.


۴- یکاها را کنترل کنید و مطمئن شوید که همه مجهولات مسأله به دست آمده‌اند. در این مرحله با تحقیق در مورد پاسخ‌ها می‌توانید از درستی محاسبات انجام شده اطمینان پیدا کنید.

تمرین‌های فصل اول


۱-۱- مؤلفه‌های عمودی و افقی نیروی F در شکل‌های زیر را به دو روش ترسیمی و محاسباتی به دست آورید.

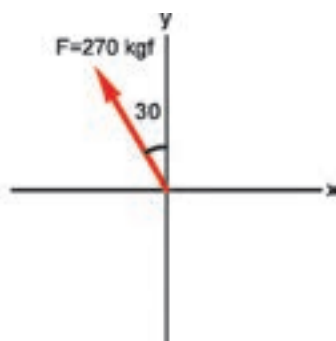

شکل ۱-۳۷

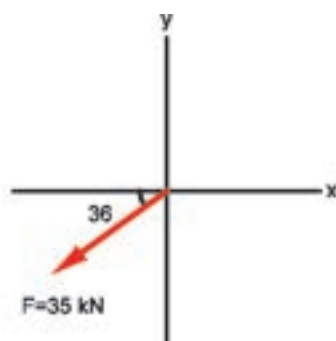


شکل ۱-۳۶

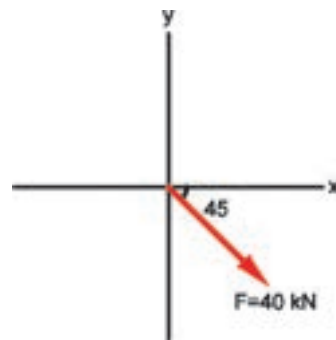


شکل ۱-۳۵

۱-۲- مؤلفه‌های عمودی و افقی نیروی 6°N را که با افق زاویه 3° درجه می‌سازد، به دو روش ترسیمی و محاسباتی تعیین کنید.


۱-۳- برآیند نیروها در شکل‌های زیر را به دو روش ترسیمی و محاسباتی تعیین کنید.

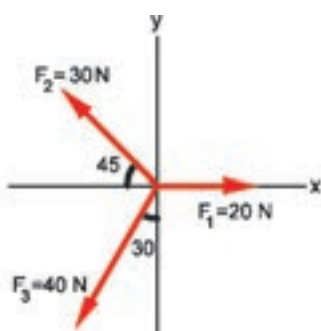

شکل ۱-۴۰

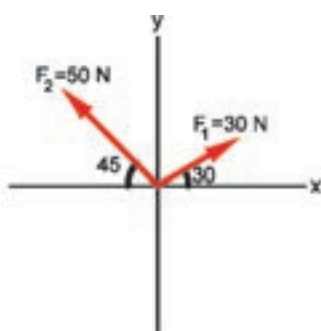


شکل ۱-۳۹

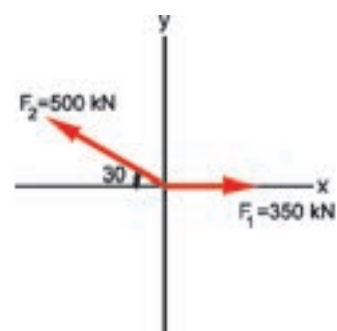

شکل ۱-۳۸

۱-۴- جسمی تحت تأثیر یک نیروی 12N عمودی رو به بالا و یک نیروی افقی 2°N به سمت راست قرار دارد. اندازه و زاویه نیروی برآیند را به دو روش ترسیمی و محاسباتی محاسبه کنید.

۱-۵- اندازه و زاویه نیروی برآیند وارد بر پیچ شکل ۱-۴۱ را محاسبه کنید.

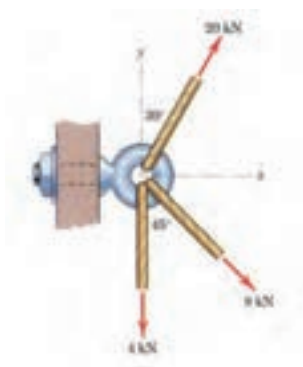









شکل ۱-۴۱


۱-۶ سه نیروی 4°N ، 5°N و 75°N به ترتیب زاویه‌های 1° ، 3° و 12° با محور x می‌سازند. اندازه و زاویه بردار برآیند را به دو روش ترسیمی و محاسباتی تعیین کنید.

۱-۷ جسمی با دو کابل از سقف آویزان است به صورتی که هر یک از کابل‌ها با راستای عمود بر جسم زاویه 5° می‌سازند. اگر نیروی کشش در آنها 65°N باشد، جرم جسم چقدر است؟


۱-۸ در ستون وسط جدول زیر سیستم‌های مکانیکی مختلفی نمایش داده شده و در ستون چپ، نمودار جسم آزاد ترسیم شده است. نمودارهای جسم آزاد را با اضافه کردن نیروهای لازم کامل کنید. از جرم اجسام صرف‌نظر کنید. برای سادگی کار اندازه‌ها و زوایا نمایش داده نشده‌اند.

جدول ۱-۳

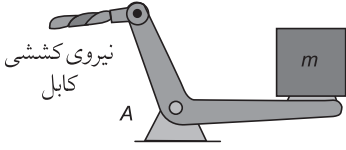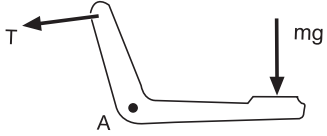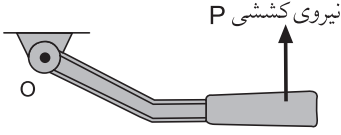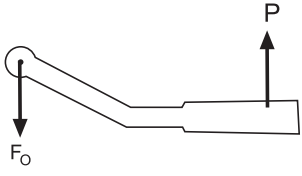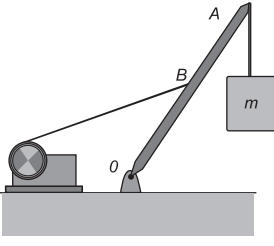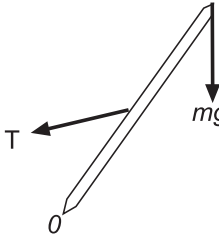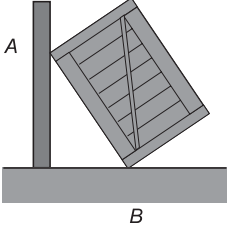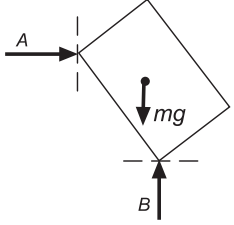
توضیح	جسم	نمودار جسم آزاد نا تمام
اهرم که در نقطه A پین شده است توسط نیروی کششی کابل، وزنه m را نگه داشته است.		
اهرم کنترل که با نیروی کششی P کشیده می‌شود در نقطه O لولا شده است.		
بازوی OA در نقطه O پین شده و توسط کابل در نقطه B نگه داشته شده است.		
جعبه به جرم m بر روی سطح زبری قرار دارد و در نقطه A به دیوار بدون اصطکاک تکیه داده شده است.		

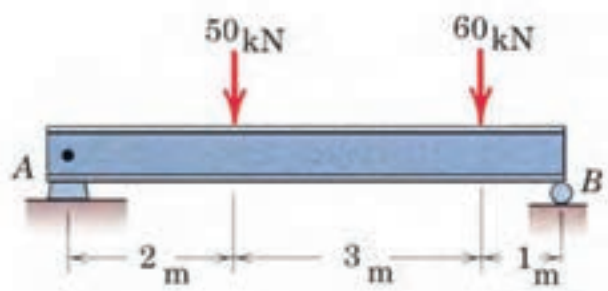


شکل ۱-۴۲

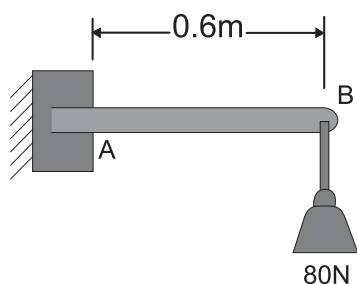

شکل ۱-۴۳

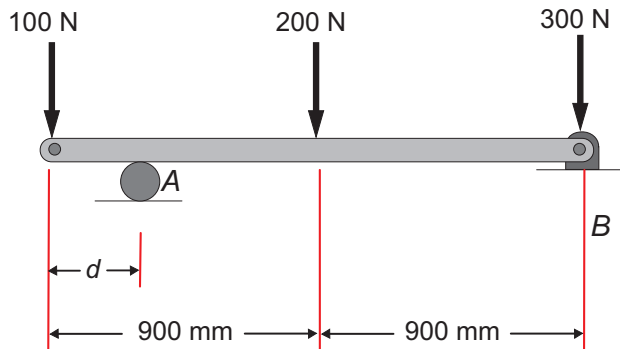

شکل ۱-۴۴

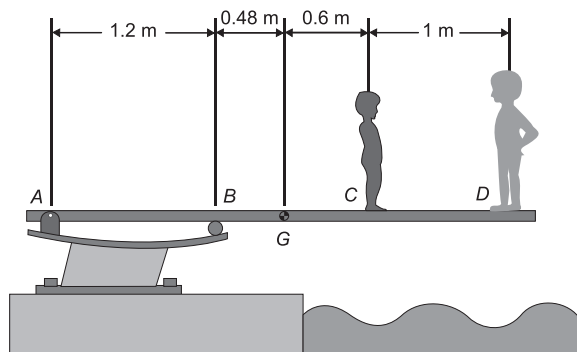

شکل ۱-۴۵

۱-۹- به تیری مطابق شکل نیروی F وارد شده است.

تکیه‌گاه تیر در نقطه B غلتکی و در نقطه A لولایی است. عکس‌العمل تکیه‌گاه‌ها را محاسبه کنید. از وزن تیر صرف‌نظر نمایید.

۱-۱۰- اگر در مسأله فوق تیر از نوع IPB450 باشد،

وزن تیر را از جدول پیوست (ب-۳) محاسبه نموده و سپس عکس‌العمل تکیه‌گاه‌ها را محاسبه نمایید.

۱-۱۱- وزنه 80 N مطابق شکل رو به رو، از تیری که در

نقطه A تکیه‌گاه ثابت دارد، آویزان شده است. عکس‌العمل‌های تکیه‌گاه A را محاسبه نمایید.

۱-۱۲- حداکثر مقدار مجاز عکس‌العمل تکیه‌گاه A ،


360 N است. با چشم پوشی از وزن تیر، مقدار فاصله d چقدر می‌تواند باشد تا نیروی وارد شده بر تکیه‌گاه A از مقدار مجاز تجاوز نکند.

۱-۱۳- دو پسر بچه روی یک تخته شیرجه به جرم

65 kg ایستاده‌اند. اگر جرم بچه‌ها در نقاط C و D به ترتیب 25 kg و 40 kg باشد، مطلوب است:

الف) نیروی عکس‌العمل در تکیه‌گاه A

ب) نیروی عکس‌العمل در تکیه‌گاه B

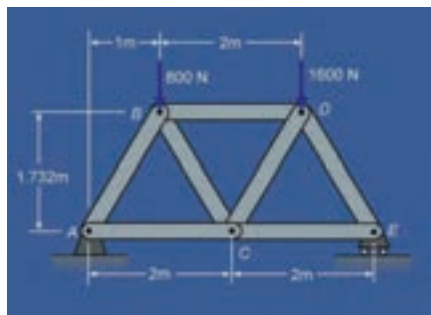


شکل ۱-۴۶

۱۴-۱ در خرابای نشان داده شده عکس‌العمل تکیه‌گاه‌های A و E را محاسبه کنید.


۱۵-۱ بشکه‌ای به جرم 220 kg به وسیله جرثقیل حمل می‌شود. اگر از وزن جرثقیل صرف‌نظر شود مطلوب است:

الف) نیروی عکس‌العمل در تکیه‌گاه A

ب) نیروی عکس‌العمل در تکیه‌گاه B

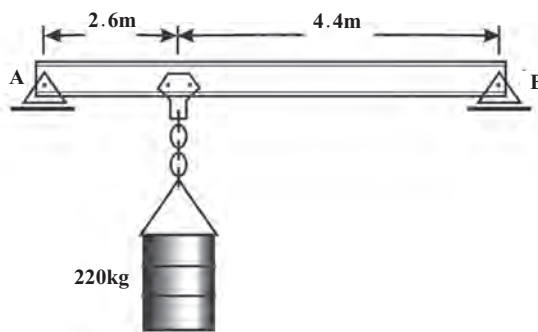

شکل ۱-۴۷

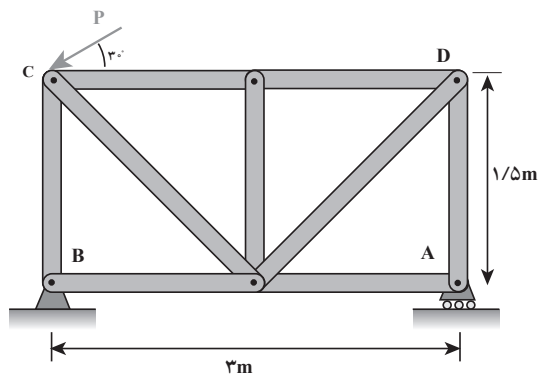

شکل ۱-۴۸

۱۶-۱ نیروی $P = 12\text{ kN}$ در خرابای روبه‌رو به نقطه C وارد شده است. عکس‌العمل تکیه‌گاه‌های A و B را محاسبه کنید.


خلاصہ فصل اول

- با مرور مطالبی که در این فصل آموخته‌اید، مباحث مطرح شده و روش‌های حل مسأله را خلاصه نویسی کنید.

[illegible]

فصل ۲

مکانیک مواد

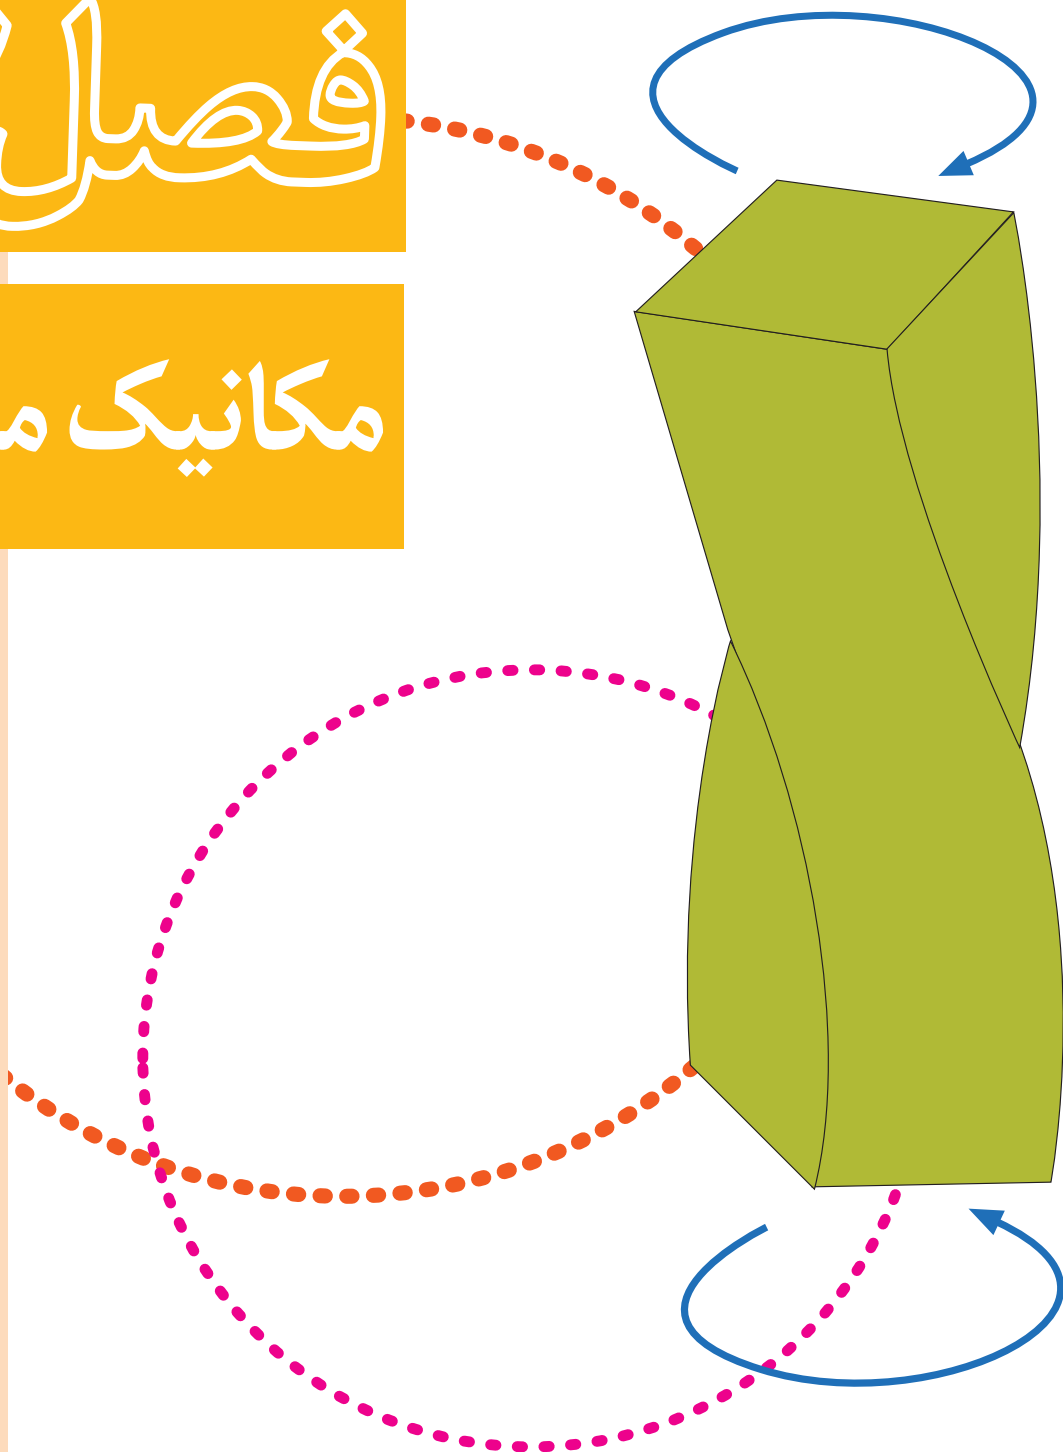

هدف‌های رفتاری فصل دوم :

به قطعه‌ای از یک سازه چقدر نیرو می‌توان وارد کرد؟
آیا می‌توانید ابعاد قطعه را به نحوی محاسبه کنید که بتواند در مقابل بارگذاری‌های کششی، فشاری و برشی مقاومت کند؟

پس از پایان این درس از هنرجو انتظار می‌رود که :

- تنش و تغییر شکل را توضیح دهد.
- انواع تنش را شرح دهد.
- تنش کششی، فشاری و برشی را محاسبه کند.
- استحکام نهایی و استحکام تسلیم در فلزات را با استفاده از نمودار شرح دهد.
- مفهوم کرنش و قانون هوک را توضیح دهد.
- تنش‌های مجاز را براساس روابط و جدول‌ها استخراج کند.
- مفهوم ضریب اطمینان را توضیح دهد و محاسبات آن را انجام دهد.
- خمش، کمانش و روش پیشگیری از آن‌ها را بیان کند.

مدت زمان آموزش :

● ۱۴ ساعت



مقدمه


در فصل اول کتاب، با محاسبه و تجزیه و تحلیل نیروهای وارد بر یک جسم و تکیه‌گاه‌های آن آشنا شدید.

در حل مسائل واقعی در صنعت، پس از آن‌که طراحی‌های اولیه انجام شده و تحلیل نیروهای وارد بر قطعات مختلف یک دستگاه یا سازه صورت گرفت، این سؤال مطرح می‌شود که آیا قطعات و اتصالات توانایی تحمل نیروهایی که به آن‌ها وارد می‌شود را دارند؟ پاسخ به این پرسش در علم «مکانیک مواد» نهفته است.

در این فصل با مفاهیم اصلی علم مکانیک مواد آشنا شده و محاسبات مقاومت مواد را خواهید آموخت. یادگیری این مطلب به انتخاب ماده مناسب و تعیین ابعاد مناسب قطعات کمک می‌کند. پس از آن و در فصل‌های سوم و چهارم، محاسبه استحکام اتصالات را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۲- تنش‌ها

وقتی نیروهای خارجی به یک جسم وارد می‌شوند، تمایل دارند تا شکل جسم را تغییر دهند. این در حالی است که مواد تشکیل دهنده جسم در مقابل تغییر شکل مقاومت می‌کنند. تنش نشان دهنده نیروی وارد شده بر واحد سطح است و آن را با واحدهایی مانند نیوتون بر میلی‌متر مربع (مگاپاسکال) یا کیلوگرم نیرو بر سانتی‌متر مربع می‌سنجند. بسته به نوع بارگذاری، تنش‌های مختلفی در جسم به وجود می‌آید. جدول ۱-۲ انواع تنش، در اجسام را نشان می‌دهد.

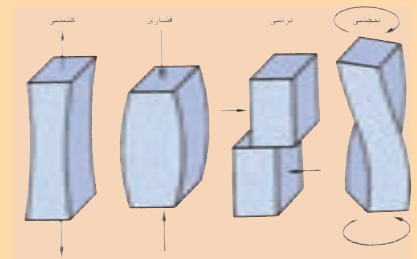




چند نوع بارگذاری یک قطعه در شکل بالا نشان داده شده است.



بررسی کنید

در شکل نخست، شروع شکست و در دو شکل بعدی گسیختگی قطعه در یک ابزار ورزشی را مشاهده می‌کنید. در مورد علت به وجود آمدن ترک، رشد آن، نیروها و تنش به وجود آمده در قطعه، با اعضای گروه خود بحث کنید و جمع‌بندی گروه را به کلاس گزارش دهید.



جدول ۱-۲- انواع تنش

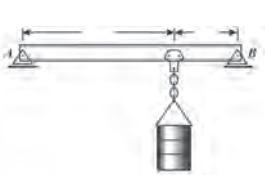تنش نرمال (قائم) σ		
شکل	نوع تنش	بارگذاری
	در اثر نیروی کشش وارد شده (F) در میله، تنش کششی به وجود آمده است.	نیروی کششی
	در اثر نیروی فشاری (F) در تیر آهن و صفحه زیر آن تنش فشاری به وجود آمده است.	نیروی فشاری
	در اثر نیروی وزن بشکه تنش نرمال (کششی و فشاری) ناشی از گشتاور خمشی به وجود آمده است.	گشتاور خمشی

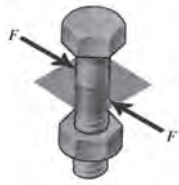تنش برشی T		
شکل	نوع تنش	بارگذاری
	در اثر نیروی برشی (F) در ساق پیچ تنش برشی به وجود آمده است.	نیروی برشی
	در اثر گشتاور وارد شده توسط توربین به شفت ژنراتور، تنش برشی ناشی از پیچش به وجود آمده است.	گشتاور خمشی

در این فصل انواع تنش معرفی شده و با محاسبه تنش‌های ساده آشنا خواهید شد.

۲-۱- تنش‌های ساده

در این فصل به بررسی تنش‌های ناشی از نیرو بر قطعات پرداخته شده است و تحلیل تنش‌های ناشی از گشتاورها مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. شکل‌های ۲-۱، ۲-۳ و ۲-۵ نمونه‌هایی از تنش‌های ساده می‌باشند.

زمانی که هر یک از تنش‌های ساده رخ می‌دهند مقدار آن‌ها به وسیله رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{رابطه ۲-۱} \quad \text{تنش} = \frac{\text{نیرو}}{\text{سطح مقطع}}$$

$$\text{یا} \quad \text{تنش} = \frac{F}{A}$$

که در آن:

تنش: مقدار تنش ساده است که با یکاهای نیوتون بر میلی‌متر مربع (N/mm^2)، کیلوگرم نیرو بر سانتی‌متر مربع (kgf/cm^2) یا ... سنجیده می‌شود.


F: مقدار نیروی وارد شده به جسم که باعث به وجود آمدن تنش در قطعه شده است و با یکاهای نیوتون (N)، کیلوگرم نیرو (kgf) یا ... سنجیده می‌شود.

A: سطح مقطعی از جسم که تنش در آن به وجود آمده است و با یکاهای میلی‌متر مربع (mm^2)، سانتی‌متر مربع (cm^2) یا ... سنجیده می‌شود.


۲-۱-۱- تنش قائم: تنش‌های کششی و فشاری زمانی به وجود می‌آیند که جسم تحت

تأثیر نیرو در راستای محور جسم قرار می‌گیرد (شکل‌های ۲-۱ و ۲-۲).

اگر مطابق شکل ۲-۱ جسمی تحت تأثیر نیروی کششی F قرار گیرد، تا زمانی که سطح مقاطع A_۱، A_۲ و A_۳ برابرند تنش کششی به وجود آمده در همه جای جسم برابر است. اما در جسمی مانند شکل ۲-۲ که سطح مقاطع تغییر می‌کنند تنش‌ها نیز مساوی نیستند.

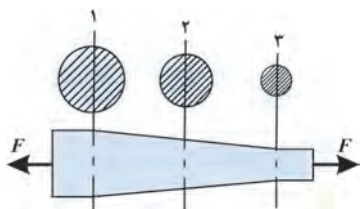


شکل ۲-۲- جسم مخروطی تحت نیروی کششی (سطح مقطع متغیر است).

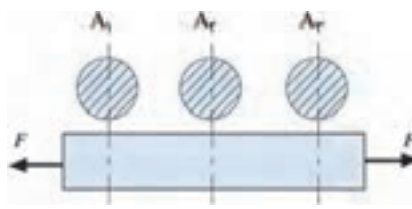

شکل ۲-۱- جسم استوانه‌ای تحت نیروی کششی (سطح مقطع ثابت است).

یکای N/mm^2 با مگاپاسکال (MPa) برابر است. مقدار تنش در فلزات بیشتر با این یکا بیان می‌شود.



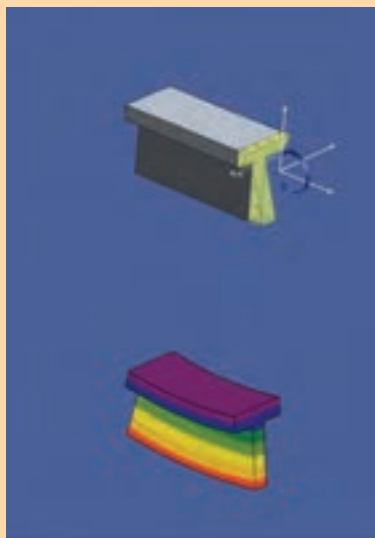

بیشترین تنش کششی در کجای سپری ایجاد شده است؟




معمولاً علامت مثبت را برای نشان دادن تنش کششی (عضو در حالت کشش) و علامت منفی را برای نشان دادن تنش فشاری (عضو در حالت فشار) به کار می‌برند.


در شرایطی که نیروهای وارد بر سطوح برابر باشند آنگاه :
بزرگ‌ترین تنش در جایی رخ می‌دهد که کوچک‌ترین سطح مقطع وجود دارد. در
شکل ۲-۲ بزرگ‌ترین تنش در سطح مقطع ۳ وجود دارد، زیرا :

$$\left(\text{تنش در مقطع ۱} = \frac{F}{A_1} \right) < \left(\text{تنش در مقطع ۲} = \frac{F}{A_2} \right) < \left(\text{تنش در مقطع ۳} = \frac{F}{A_3} \right)$$

کار گروهی : تحلیل مشابهی را می‌توان در مورد جسمی که تحت تأثیر نیروی فشاری قرار دارد ارائه داد. شکل‌های ۲-۳ و ۲-۴ را ببینید و اندازه تنش در مقاطع مختلف آن‌ها را مقایسه کنید.

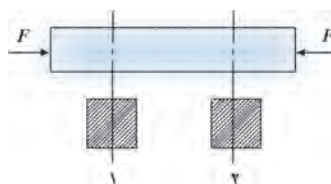

شکل ۲-۳- جسم تحت نیروی فشاری با سطح مقطع ثابت

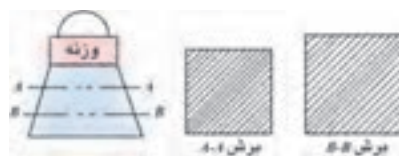

شکل ۲-۴- جسم تحت نیروی فشاری با سطح مقطع متغیر


باید در نظر داشت که در تنش کششی ساده و تنش فشاری ساده، سطحی که تحت تأثیر بار (نیرو) قرار می‌گیرد عمود بر راستای نیروی وارد شده است. برای تنش کششی و تنش فشاری رابطه (۲-۱) را به صورت زیر نمایش می‌دهند :

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad \text{رابطه ۲-۲}$$


که در آن :

σ (زیگما) : مقدار تنش کششی یا فشاری است. (یکاهای MPa، kgf/cm^۲، ...)
F : مقدار نیروی کششی یا فشاری وارد شده به جسم که باعث به وجود آمدن تنش در قطعه شده است. (یکاهای N، kgf، ...)
A : سطح مقطعی از جسم که تنش در آن به وجود آمده است. (یکاهای mm^۲، cm^۲، ...)

۲-۱-۲- تنش برشی: تنش برشی ساده زمانی در جسم به وجود می‌آید که سطحی که در مقابل بار مقاومت می‌کند موازی راستای نیروهای وارده باشد. چنین شرایطی در شکل ۲-۵ نشان داده شده است.

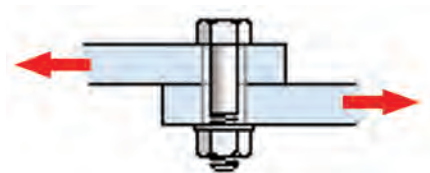

الف) پیچ در مقابل نیروی برشی مقاومت می‌کند.

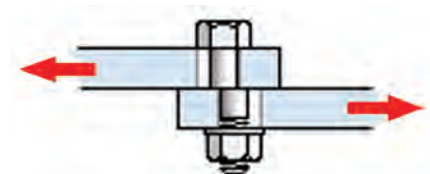

ب) پیچ در اثر نیروی برشی بریده شده است.

شکل ۲-۵



تیغه‌های قیچی با وارد کردن نیروهای مساوی و موازی در دو جهت مختلف و تقریباً در یک راستا، باعث ایجاد تنش برشی و نهایتاً برش در ورق می‌شوند.

یک اتصال پیچی که دو ورق را به یکدیگر متصل کرده است تحت تأثیر نیروی برشی F قرار گرفته و در نتیجه در مقطع ساق پیچ، تنش برشی به وجود آمده است. اگر جنس پیچ به اندازه کافی استحکام نداشته باشد تا بتواند تنش برشی لازم را تحمل کند، اتصال مانند آنچه که در شکل ۲-۵ ب نشان داده شده است دچار شکست می‌شود. مشابه این اتفاق در اتصالات پرچی نیز ممکن است به وجود آید. در فصل چهارم با محاسبات اتصالات پیچی و پرچی آشنا خواهید شد. برای تنش برشی رابطه ۲-۱ را به صورت زیر نمایش می‌دهند:

$$\tau = \frac{F}{A} \quad \text{رابطه ۲-۳}$$

که در آن:

τ (تاو): مقدار تنش برشی است. (یکاهای MPa، kgf/cm^2 و ...)

F : مقدار نیروی برشی وارد شده به جسم که باعث به وجود آمدن تنش برشی در قطعه شده

است. (یکاهای N، kgf و ...)

A : سطح مقطعی از جسم که تنش برشی در آن به وجود آمده است. (یکاهای mm^2 ، cm^2

و ...)

مسئله نمونه ۲-۱: یک میله فولادی به قطر ۱۰ میلی‌متر، تحت تأثیر نیروی کششی ۲۰۰۰۰ نیوتون قرار گرفته است، تنش به وجود آمده در آن از چه نوعی است و مقدار آن چقدر است؟
راه حل:

$$F = 20000 \text{ N}$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.14 \times (10 \text{ mm})^2}{4} = 78.5 \text{ mm}^2$$

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{20000 \text{ N}}{78.5 \text{ mm}^2} = 255 \text{ N/mm}^2$$

تنش ایجاد شده در قطعه از نوع کششی است.

مسئله نمونه ۲-۲: یک قطعه فلزی به ابعاد ۱۰۰ میلی‌متر در ۱۰۰ میلی‌متر به ارتفاع ۵۰ میلی‌متر تحت تأثیر نیروی فشاری ۴۵ کیلو نیوتون قرار دارد، مقدار تنش چند مگاپاسکال است؟
راه حل:

$$F = 45 \text{ kN} = 45 \times 10^3 \text{ N}$$

$$A = (100 \text{ mm})(100 \text{ mm}) = 10^4 \text{ mm}^2$$

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{45 \times 10^3 \text{ N}}{10^4 \text{ mm}^2} = 4.5 \text{ N/mm}^2 = 4.5 \text{ MPa}$$


مسئله نمونه ۲-۳: در شکل ۲-۶ مقدار تنش برشی در سطح ABCD چقدر است؟ با فرض این که $F = 10 \text{ kN}$ ، $AB = 10 \text{ cm}$ ، $BC = 5 \text{ cm}$ می‌باشند.

راه حل: نیروی F به صورت برشی به سطح ABCD وارد می‌شود.


$$F = 10 \text{ kN} = 10^4 \text{ N}$$

$$A = (50 \text{ mm})(100 \text{ mm}) = 5 \times 10^3 \text{ mm}^2$$


$$\tau = \frac{F}{A} = \frac{10^4 \text{ N}}{5 \times 10^3 \text{ mm}^2} = 2 \text{ N/mm}^2$$

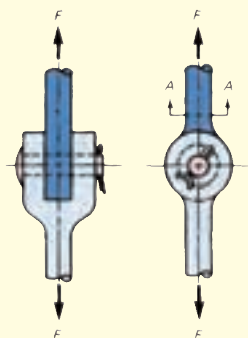

شکل ۲-۸

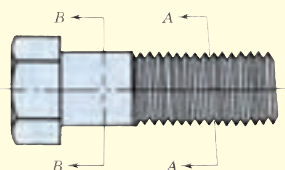

شکل ۲-۷

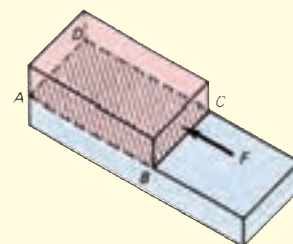

شکل ۲-۶

مسئله نمونه ۲-۴: شکل ۲-۷ یک پیچ $M10 \times 1.5$ را نشان می‌دهد. در اثر بستن و سفت کردن مهره، به پیچ نیروی کششی 20 kN وارد می‌شود. اگر قطر در ساق پیچ (مقطع BB) 10 میلی‌متر و در مقطع AA، $8/6 \text{ میلی‌متر}$ باشد، تنش کششی به وجود آمده در ساق پیچ و در ناحیه دنده‌ها را محاسبه کنید.

$$F = 20 \text{ kN} = 2 \times 10^4 \text{ N}$$

راه حل:

$$A = \frac{3/14(8/6)^2}{4} = 58 \text{ mm}^2$$

در مقطع AA

$$\sigma = \frac{2 \times 10^4 \text{ N}}{58} = 345 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$



$$A = \frac{3/14(10 \text{ mm})^2}{4} = 78.5 \text{ mm}^2$$

در مقطع BB

$$\sigma = \frac{2 \times 10^4 \text{ N}}{78.5 \text{ mm}^2} = 255 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$



ملاحظه می‌شود که بیش‌ترین مقدار تنش کششی در محل دنده‌ها (مقطع AA)، به وجود می‌آید زیرا مقطع پیچ در این ناحیه از ساق پیچ (مقطع BB) کوچک‌تر است.

مسئله نمونه ۲-۵: اتصال نشان داده شده در شکل ۲-۸ تحت نیروی کششی 29 kN قرار دارد. اگر قطر بین 12 mm و قطر میله در مقطع AA، 22 mm باشد، مقدار تنش برشی در بین و تنش کششی در ساقه میله در مقطع AA را حساب کنید.

راه حل: برش در این بین دوگانه است. یعنی بین در دو مقطع در برابر نیروهای برشی مقاومت می‌کند. مساحت کل ناحیه‌ای که در معرض نیروهای برشی قرار دارد را محاسبه می‌کنیم:

$$A = 2 \times \frac{\pi d^2}{4} = 2 \times \frac{3/14(12 \text{ mm})^2}{4} = 226 \text{ mm}^2$$

$$\tau = \frac{F}{A} = \frac{29 \times 10^3 \text{ N}}{226 \text{ mm}^2} = 128/3 \text{ MPa}$$

تنش برشی در بین



$$A = \frac{3/14 \times (22 \text{ mm})^2}{4} = 380 \text{ mm}^2$$

در مقطع AA که برابر کشش مقاومت می‌کند، داریم:

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{29 \times 10^3 \text{ N}}{380} = 76/3 \text{ MPa}$$

تنش کششی در ساق میله



مسئله نمونه ۶-۲: یک میله آلومینیومی نیروی کششی ۴۵kN را تحمل می‌کند. قطر میله را به نحوی تعیین کنید که تنش وارد شده به میله از ۵۶/۶ MPa بزرگ‌تر نشود.

راه حل:

$$\sigma = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{\sigma}$$

$$A = \frac{45 \times 10^3 \text{ N}}{56/6 \text{ MPa}} = 795 \text{ mm}^2$$

سطح مقطع مورد نیاز برای تحمل نیرو

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \rightarrow d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}}$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \times 795}{\pi}} = 31/82 \text{ mm}$$

◀ حداقل قطر میله برای تحمل نیروی ۴۵kN

با در نظر گرفتن عدم تولید میله به قطر ۳۱/۸۲ mm، میله‌ای به قطر ۳۲ mm انتخاب می‌کنیم.

مسئله نمونه ۷-۲: اگر قطر میله‌ای را که در مسئله قبل محاسبه کردیم ۲ برابر شود، مقدار نیروی قابل اعمال به میله چقدر افزایش پیدا می‌کند؟

راه حل:

$$\sigma = \frac{F}{A} \rightarrow F = A \times \sigma$$

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (31/82 \times 2)^2}{4} = 3215/36 \text{ mm}^2$$

$$F = 3215/36 \text{ mm}^2 \times 56/6 \text{ MPa} = 181989 \approx 182 \text{ kN}$$

ملاحظه می‌شود که با دو برابر شدن قطر میله، نیروی قابل اعمال به میله چهار برابر افزایش پیدا می‌کند. آیا می‌توانید دلیلی برای ۲ kN نیروی اضافی پیدا کنید؟

حالا می‌توانید تمرین‌های آخر فصل را شروع کنید، پیش از آن مطلب «چگونه مسئله حل کنیم؟» را بخوانید.

۲-۲- استفاده از خواص مواد در طراحی


طراحان ماشین‌آلات و سازه‌ها باید علاوه بر شناسایی و بررسی نیروهای وارد شده به هر قطعه، میزان مقاومت و استحکام اعضای مختلف را نیز بشناسند. اعضای سازه‌ها باید از استحکام کافی برخوردار باشند، اما استحکام بیش از اندازه موردنیاز نیز به معنی اتلاف مواد، انرژی و افزایش هزینه است.

بنابراین مطلع بودن طراحان از خواص مکانیکی و فیزیکی مواد تشکیل دهنده سازه‌ها و ماشین‌آلات مانند انواع فلزات آهنی (فولاد، چدن)، فلزات غیرآهنی (آلومینیوم)، مواد طبیعی (چوب)، مواد مصنوعی (پلاستیک‌ها) و... از اهمیت بسیاری برخوردار است.


در این کتاب نیز برای حل مسائل و تحلیل کاربردهای صنعتی محاسبات فنی، دانستن قوانین ایستایی و محاسبات تنش کافی نیست و اطلاع از خواص مختلف مواد لازم است.

تحقیقات آزمایشگاهی زیادی برای شناسایی خواص مختلف مواد انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین این آزمایش‌ها که خواص مکانیکی مواد را برای طراحان تعیین می‌کند، آزمایش کشش است.

۲-۲-۱- آزمایش کشش: آزمایش کشش برای محاسبه خواص کششی فلزات طراحی شده است. روش انجام این آزمایش در استانداردهای مختلفی تعیین شده است. در این جا یکی از این آزمایش‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این آزمایش رفتار یک قطعه نمونه از فلز مورد آزمایش، در مقابل اعمال نیروی کششی بررسی می‌شود. شکل ۲-۹ قطعه نمونه آزمایشی‌ای از فلز را نشان می‌دهد.

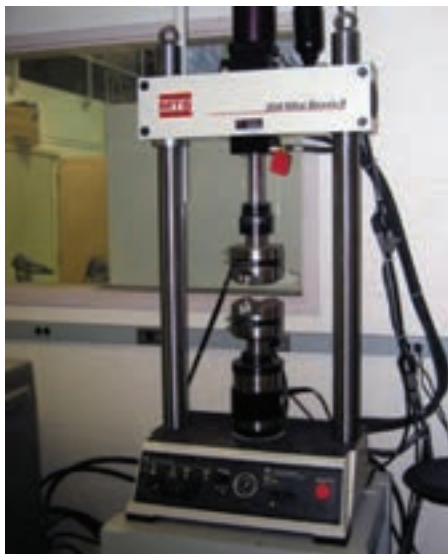

شکل ۲-۱۰- دستگاه آزمایش کشش

 

شکل ۲-۹- قطعه نمونه برای آزمایش کشش

بیش‌تر بدانید

واژه‌های زیر در مورد خواص مکانیکی مواد مورد استفاده قرار می‌گیرند که در این جا با تعاریفی از آن‌ها آشنا می‌شویم:

سختی:

توانایی مواد برای مقاومت در مقابل سایش یا نفوذ سایر مواد است. استحکام فلزات با سختی آن‌ها متناسب است.

کشسانی یا الاستیسیته:

ویژگی‌ای از مواد است که باعث می‌شود قطعه پس از حذف بار، به اندازه اولیه خود بازگردد. مقدار بزرگ‌تر از حد الاستیک یک ماده نشان دهنده الاستیسیته خوب است.

پلاستیسیته:

ویژگی‌ای از مواد است که نشان دهنده تغییر شکل بی‌بازگشت قطعه است بدون آن که شکست رخ دهد.



درختان نمادی از استقامت در شرایط سخت محیطی مانند باد و طوفان و زلزله هستند. مواردی که نام برده شد، انواع نیروها را به درختان وارد می‌کنند که باعث ایجاد تنش‌های مختلفی در آن می‌شود، اما چگونه درختان مقاومت می‌کنند؟

راز این مقاومت علاوه بر سلول‌های بلند تشکیل دهنده تنه درختان و انعطاف‌پذیری چوب، در مقطع درخت نهفته است. مقطع دایره‌ای برای تحمل انواع بارها مقطع مناسبی است.


نمونه آزمایشی از دو انتها در دستگاه آزمایش (شکل ۲-۱۰) قرار گرفته و نیروی کششی محوری به آن وارد می‌شود. با افزایش مقدار نیرو، طول نمونه آزمایشی نیز افزایش می‌یابد. مقدار نیروی وارد شده و افزایش طول قطعه توسط دستگاه، اندازه‌گیری و نمایش داده می‌شود. نتایج به دست آمده از آزمایش در جدولی ثبت می‌شود. اعمال نیروی کششی و ثبت نتایج آزمایش تا شکستن قطعه ادامه پیدا می‌کند. برای درک بهتر آزمایش لازم است تا مفهوم کرنش معرفی شود. **۲-۲-۲- تنش و کرنش:** برای بررسی نتایج آزمایش، تنش و نسبت تغییر طول نمونه آزمایشی به طول اولیه آن را محاسبه می‌کنند. میزان تغییرات طول بر طول اولیه کرنش نامیده می‌شود. رابطه کرنش به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L} \quad \text{رابطه ۲-۴}$$


که در آن:

ϵ (اپسیلون): مقدار کرنش به وجود آمده در قطعه است. (بدون یکا)
 ΔL : تغییرات اندازه‌ای که در اثر اعمال نیرو در قطعه به وجود آمده است. (یکاهای mm
)

L : طول اولیه قطعه پیش از اعمال نیرو است. (یکاهای mm, ...)
 در شکل ۲-۱۱ الف تغییر طول نمونه آزمایش، بعد از اعمال نیروی کششی نشان داده شده است. شکل ۲-۱۱ ب نیز تغییر طول در برابر نیروی فشاری را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که در هر دو مورد ΔL در راستای نیروی اعمال شده اندازه‌گیری می‌شود.

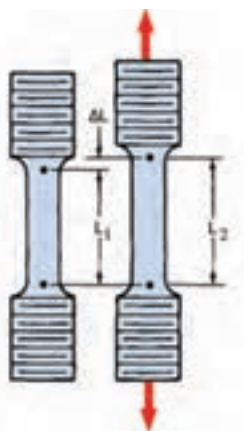

الف) نمونه آزمایش کشش قبل و بعد از اعمال نیروی کششی F

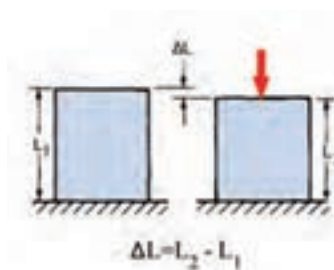

ب) قطعه تحت فشار قبل و بعد از اعمال نیروی فشاری F
 (L_1 طول اولیه و L_2 طول ثانویه)

شکل ۲-۱۱


با استفاده از روابط (۲-۲) و (۲-۴)، مقدار تنش و کرنش را برای نتایج به دست آمده از آزمایش کشش محاسبه نموده و سپس مقدار تنش را بر حسب کرنش در نموداری ترسیم می نمایند، نمودار شکل ۲-۱۲ از نتایج یک آزمایش کشش ترسیم شده است.

بخشی از منحنی که به صورت خط راست و بین دو نقطه A، B' است، تناسب خطی بین تنش و کرنش را نشان می دهد. در نقطه B' خط راست تمام می شود، به همین دلیل نقطه B' را حد تناسب می نامند. در هر تنشی تا قبل از نقطه B هرگاه بار از روی نمونه آزمایشی برداشته شود نمونه آزمایشی به طول اولیه خود باز می گردد. در تنش های بعد از نقطه B در صورت حذف بار، نمونه آزمایشی به طول اولیه خود باز نمی گردد و قدری افزایش طول به صورت دائمی در آن باقی می ماند. نقطه B مرز بین ناحیه کشسانی و تغییر شکل دائمی در قطعه است. از این رو نقطه B را حد کشسانی می نامند. در مواد چکش خوار حد کشسانی (نقطه B) و حد تناسب (نقطه B') بسیار به هم نزدیک اند.

رابطه میان تنش و کرنش چیست؟


وقتی ماده ای در محدوده کشسان خود تحت تأثیر نیرو قرار می گیرد، تنش و کرنش متناسب هستند. آن ها به طور مستقیم با یک عدد که ضریب کشسانی نامیده می شود با یکدیگر رابطه دارند.

$$\text{کرنش} \times \text{ضریب کشسانی} = \text{تنش}$$

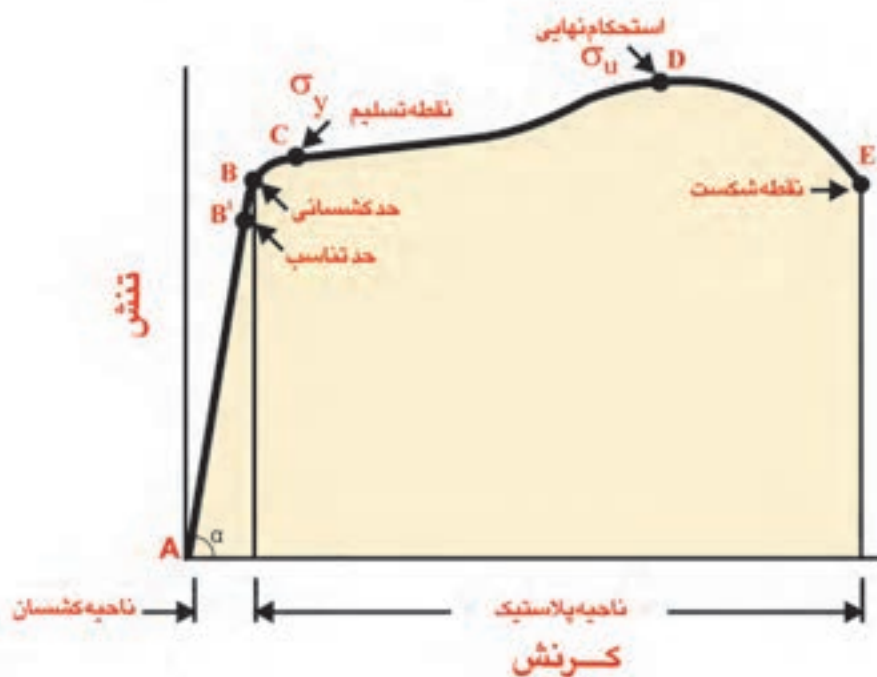

شکل ۲-۱۲ نمودار تنش - کرنش برای فلز نمونه در آزمایش کشش


فکر کنید

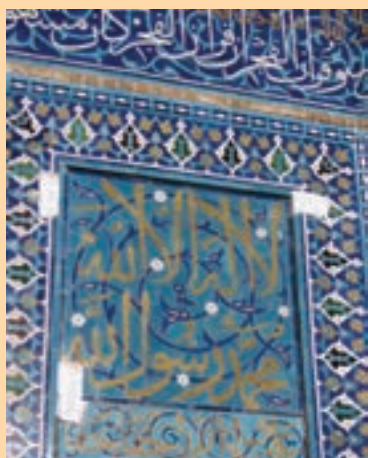


چون ساختمان‌ها و بناهای تاریخی ایران براساس محاسبات دقیق بنا شده است، درگذر زمان همچنان ثابت و استوار باقی مانده‌اند. اما برای حفظ این آثار ارزشمند نیاز به مراقبت و نگهداری می‌باشد. در شکل‌های فوق محراب مسجد جامع یزد از آثار قرن ۶ نشان داده شده است.

مرمت‌گران، با یک ابزار اندازه‌گیری بسیار ساده که از گچ و شیشه ساخته شده است، کرنش‌ها و رشد ترک‌ها را در ساختمان محراب نظارت و اندازه‌گیری می‌کنند. می‌توانید روش کار این ابزار را توضیح دهید؟

در ادامه آزمایش کشش به نقطه‌ای می‌رسیم که در آن بدون افزایش قابل توجهی در نیرو، شاهد افزایش طول در نمونه آزمایش هستیم. این نقطه که بر روی نمودار تنش - کرنش با حرف C نشان داده شده است نقطه تسلیم نامیده می‌شود. مقدار تنش در این نقطه را «استحکام در نقطه تسلیم» یا به اختصار «تنش تسلیم» می‌نامند و با σ_y یا σ_{sl} نمایش داده می‌شود. تنش در نقطه D، حد نهایی استحکام نامیده می‌شود. این بیش‌ترین مقدار تنش است که نمونه آزمایشی می‌تواند تحمل نماید. استحکام نهایی را با $\sigma_{||}$ یا $\sigma_{||}$ نمایش می‌دهیم. پس از این نقطه، در قطعه گلولی بوجود آمده و پس از کاهش سطح مقطع قطعه در نقطه E دچار شکست می‌شود.

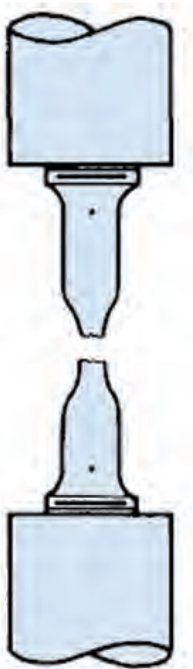

(ب) نمونه آزمایشی پس از شکست

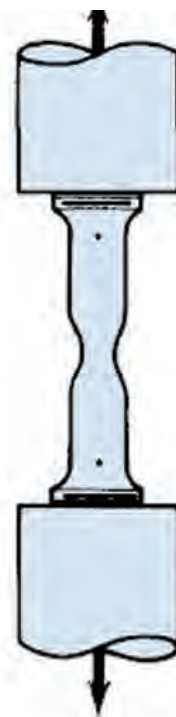

(الف) نمونه آزمایشی در زمان ایجاد شدن گلولی

شکل ۱۳-۲

۲-۳- ضریب کشسانی و قانون هوک

ناحیه بین A و B در نمودار تنش - کرنش ناحیه کشسان نامیده می‌شود. شیب خط AB بیان کننده میزان کشسان بودن ماده است.

مقدار شیب این خط که نسبت بین تنش و کرنش در ماده است مقدار ثابتی است، که ضریب کشسانی (مدول الاستیسیته) نامیده شده و با حرف E نمایش داده می‌شود.

$$\tan \alpha = E = \frac{\sigma}{\varepsilon} \quad \text{رابطه ۲-۵}$$

یا

$$\sigma = E \times \varepsilon$$

این رابطه به قانون هوک معروف است.

با جایگزین کردن روابط تنش و کرنش در رابطه فوق می‌توان رابطه ۲-۶ را برای محاسبه تغییر طول به دست آورد.

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{F/A}{\Delta L/L} \quad \text{پس داریم:}$$

$$\Delta L = \frac{F \times L}{A \times E} \quad \text{رابطه ۲-۶}$$

که در روابط فوق:

E: ضریب کشسانی ماده (یکای MPa و ...)

ε : مقدار کرنش به وجود آمده در قطعه (بدون یکا)


ΔL : تغییرات اندازه‌ای است که در اثر اعمال نیرو در قطعه به وجود آمده است. (یکای mm, ...)

F: مقدار نیروی وارد شده به جسم که باعث به وجود آمدن تنش در قطعه شده است. (یکای N, ...)

A: سطح مقطعی از جسم که تنش در آن به وجود آمده است. (یکای mm², ...)

L: طول اولیه قطعه پیش از بارگذاری است. (یکای mm, ...)

ضریب کشسانی در هر ماده مقدار ثابتی است و جزء ویژگی‌های مکانیکی ماده محسوب می‌شود. این ضریب برای فلزات در کشش و فشار یکسان است. در جدول ویژگی‌های مواد (پیوست ۲ - ب) ضریب کشسانی مواد مختلف نمایش داده شده است.

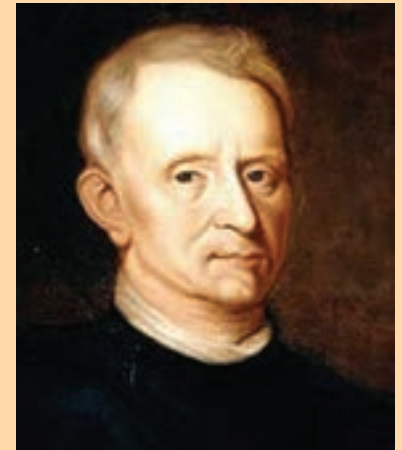

رابرت هوک

(قرن ۱۷ میلادی - ۱۲۰۱ هجری)

هوک فیزیکدانی بود که گرچه در سراسر عمر از بیماری رنج می‌برد، لیکن یک لحظه از کار و کوشش باز نه ایستاد. هوک در تلسکوپ‌ها و دیگر ابزارهای نجومی و ساعت‌های آن عصر، اصلاحات بسیاری به عمل آورد. او می‌دانست که حرکت سیارات به دور خورشید را باید یک مسأله مکانیکی در نظر گرفت و برای نیروی گرانشی قانون عکس مجذور فاصله را پیشنهاد کرد.

آنچه بیش‌تر دلیل معروف شدن هوک است استخراج رابطه تجربی $F=KX$ است. وی نخستین فردی بود که درباره کشسانی مطالعه کرد. او به رفتار کشسان یا الاستیک فنرها علاقه داشت و همین علاقه، وی را به کشف قانون هوک هدایت کرد. این قانون بیان می‌دارد که مقدار کشیده شدن یک جسم کشسان، با نیروی وارد شده بر آن، نسبت مستقیم دارد.

مقایسه کنید



پیش از این مطالبی در مورد مقاومت درختان در مقابل نیروهای مختلف بیان شد. تصویر نخست تنه یکی از کهن‌سال‌ترین درختان جهان را در بخش نزدیک زمین نشان می‌دهد. چه شباهتی بین این تصویر و تصویر دوم که طرح اتصال ستون به کف ستون را نشان می‌دهد، می‌بینید؟




(الف) (ب)

نمونه آزمایشگاهی (الف) برای ماده نرم و


(ب) برای شکنده می‌باشد.

فکر کنید: شکل ۲-۱۴ تسمه‌هایی از جنس‌های مختلف را نشان می‌دهد، که دارای ابعاد یکسانی هستند. همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، نیروی وزن مورد نیاز برای خمش یکسان تسمه‌ها متفاوت است. چرا؟

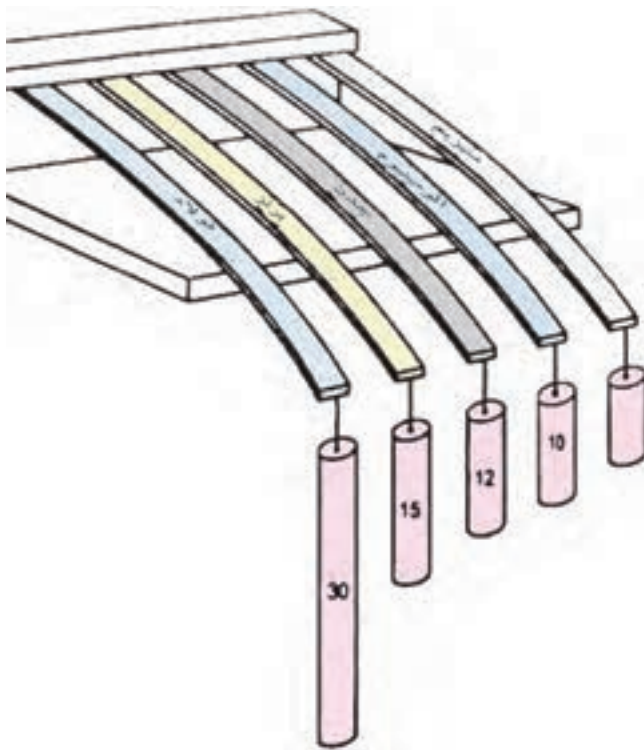

شکل ۲-۱۴

فلزات شکننده: اجزائی که با فلزات شکننده مانند چدن ساخته می‌شوند، پیش از شکستن دچار تغییر شکل قابل توجهی نمی‌شوند. بنابراین نقطه تسلیم مانند آنچه که پیش از این در مورد فلزات چکش‌خوار مشاهده شد در نمودار تنش - کرنش این مواد وجود ندارد. شکل ۲-۱۵ نموداری از نتایج آزمایش کشش برای فلزات شکننده را نمایش می‌دهد.

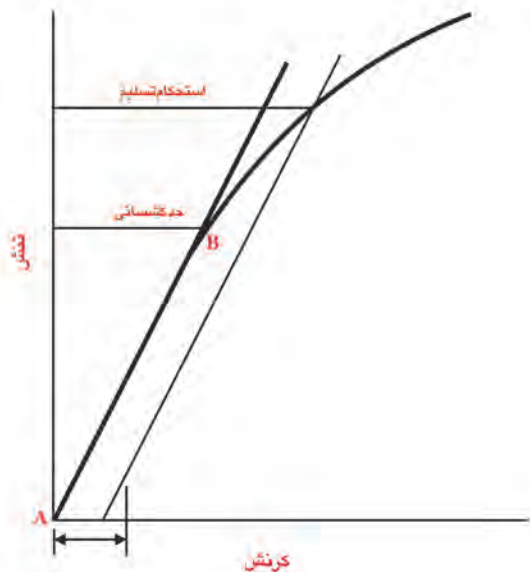

فلزات هم خسته می‌شوند!

هنگامی که سازه‌ای تحت بارگذاری متناوب قرار می‌گیرد، حتی اگر بارگذاری باعث بوجود آمدن تنشی کمتر از تنش تسلیم شود، جسم دچار شکست می‌شود که این پدیده به نام «خستگی» شناخته شده و بارگذاری متناوب تولید کننده آن «بارگذاری خستگی» نامیده می‌شود.

به‌عنوان نمونه محورهای دورانی توربین‌ها، برخی از مخازن تحت فشار، پل‌های فلزی عبور و مرور خودرو و قطار تحت بارگذاری خستگی قرار دارند.

الف) شکست در قطعه نمونه از فلزات شکننده (ب) نمودار تنش - کرنش در آزمایش کشش برای مواد شکننده

شکل ۱۵-۲

۲-۴- تنش‌های مجاز

استحکام که از ویژگی‌های مواد است با آزمایش‌های مکانیکی مانند آزمایش کشش، اندازه‌گیری می‌شود. در عمل نمی‌توان قطعات را به گونه‌ای طراحی کرد که تا «استحکام نهایی» ماده بارگذاری شوند. در بسیاری از مسائل محاسباتی، به‌هنگام طراحی و یا تحلیل قطعات صنعتی و اتصالات، هدف نه تنها پیش‌گیری از شکست قطعات، بلکه جلوگیری از تغییر شکل دائمی در آنهاست، بنابراین بیش‌ترین مقدار تنش قابل قبول ایجاد شده در قطعه باید در ناحیه کشسان باشد.

با توجه به این که بارگذاری واقعی بر روی قطعات ممکن است با آنچه که در هنگام طراحی پیش‌بینی شده متفاوت باشد و یا اینکه کیفیت و روش تولید مواد اولیه بسیار گوناگون است و همواره مواد دقیقاً مطابق طراحی تولید نمی‌شوند. لذا برای اطمینان از یک طراحی قابل اعتماد، مقدار تنش قابل قبول باید به اندازه کافی کوچک شود، تا تمام عدم قطعیت‌های فوق را پوشش دهد. در روش طراحی بر اساس تنش مجاز قطعه را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که تنش محاسبه شده در آن در بعدی (مثلاً ۶۰٪) از استحکام در نقطه تسلیم بالاتر نرود. مقدار این تنش که «تنش مجاز» نامیده می‌شود بسته به کاربردهای مختلف توسط نهادهای تخصصی تعیین و پیشنهاد می‌شود.



امروزه با کمک نرم‌افزارهای مهندسی، طراحی قطعات و اجزاء ماشین‌ها آسان‌تر شده است. با ترسیم مدل سه‌بعدی قطعه، اعمال نیروها در محیط مجازی و معرفی جنس قطعه، نرم‌افزار با روش‌های محاسباتی تنش‌های مختلف را محاسبه کرده و نقاطی را که تنش در آن‌ها بیش از حد مجاز است مشخص می‌کند.

تصویر بالا نتایج یکی از این تحلیل‌های کامپیوتری را برای شاتون در موتور خودرو نشان می‌دهد. در بارگذاری انجام شده تنش در ناحیه‌هایی که با رنگ قرمز نشان داده شده‌اند، بیش‌تر است و در نواحی آبی تنش کمتر است.

مقدار تنش کششی مجاز و تنش برشی مجاز فولاد ساختمانی St37 را به خاطر بسپارید. علاوه بر اینکه از مقادیر به‌دست‌آمده، در حل مسائل فصل‌های آینده استفاده خواهیم کرد، این اعداد در صنعت نیز بسیار پرکاربرد هستند.

در این کتاب از پیشنهاد AISC^۱ برای مقادیر تنش مجاز در فولادها استفاده خواهیم کرد.

$$\sigma_{\text{مجاز}} \leq 0.6 \times \sigma_{\text{تسلیم}} \quad \text{رابطه ۲-۷}$$

$$\tau_{\text{مجاز}} = 0.4 \times \sigma_{\text{تسلیم}} \quad \text{رابطه ۲-۸}$$

که در روابط فوق :

$\sigma_{\text{مجاز}}$: تنش کششی مجاز

$\tau_{\text{مجاز}}$: تنش برشی مجاز

$\sigma_{\text{تسلیم}}$: استحکام در نقطه تسلیم

مقدار استحکام در نقطه تسلیم برای مواد صنعتی پرکاربرد در پیوست ۲ – ب آمده است. از آنجا که فولاد ساختمانی در صنعت بسیار پرکاربرد است در این جا مقدار تنش‌های مجاز برای فولاد St37 را محاسبه می‌کنیم.

با مراجعه به جدول (پیوست ۲ – ب) برای فولاد ساختمانی St37 داریم :

$$\sigma_{\text{تسلیم}} = 234 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma_{\text{مجاز}} \leq 0.6 \times 234$$

$$\sigma_{\text{مجاز}} \leq 140 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\tau_{\text{مجاز}} = 0.4 \times 234$$

$$\tau_{\text{مجاز}} = 94 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

◀ تنش کششی مجاز

◀ تنش برشی مجاز

^۱ – American Institute of Steel Construction

توماس یانگ


(قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی - ۱۳ هجری)

یانگ اعجوبه‌ای بود. در دو سالگی خواندن می‌دانست و در هشت سالگی به‌تنهایی به‌آموختن ریاضی پرداخت و در نه سالگی شروع به یادگیری زبان‌های فرانسوی، ایتالیایی، عبری، عربی و فارسی کرد به طوری که در ۱۴ سالگی این زبان‌ها را می‌دانست.

یانگ تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته پزشکی گذراند. مطالعات خود را بر روی ساختمان چشم و ماهیت نور متمرکز کرد. از کارهای دیگر یانگ مطالعه بر نیروی کشش سطحی مایعات و نیز خاصیت کشسانی در جامدات است و به دلیل کارهای علمی او در این زمینه، ضریب کشسانی موسوم به "مدول یانگ" را به نام او انتخاب کرده‌اند.

ضریب اطمینان یا Factor of Safety را به صورت مخفف با F.S. نمایش می‌دهند.

تمرین در کلاس: در شکل زیر نمودار تنش - کرنش برای یک نوع فولاد با خط چین نمایش داده شده است. با توجه به مطالب گفته شده حد استحکام نهایی (σ_u) و حد تسلیم (σ_y) را بر روی نمودار مشخص کنید و ناحیه تنش مجاز براساس توصیه AISC را پررنگ نمایید.

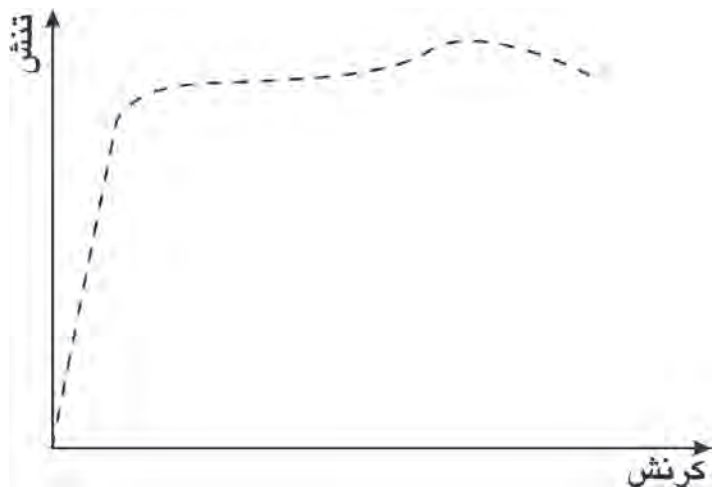

شکل ۲-۱۶

۲-۵- ضریب اطمینان

روشی که برای تعیین تنش مجاز در بخش پیش نشان دادیم، در برخی از زمینه‌های تخصصی دیگر طراحی نیز به کار می‌رود، با این وجود یک روش عمومی نیست. زیرا برای مواد و بارگذاری‌های معینی مناسب است.

روش عمومی ارتباط بین تنش و استحکام، روش «ضریب اطمینان» است. ضریب اطمینان که آن را با F.S. نشان می‌دهیم، طبق رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$\text{رابطه ۲-۹} \quad \frac{\text{استحکام}}{\text{تنش}} = \text{ضریب اطمینان (F.S.)} > 1$$

در این رابطه، به طور معمول استحکام در نقطه تسلیم یا استحکام نهایی را در صورت و تنش ایجاد شده در قطعه را در مخرج قرار می‌دهند. توجه داشته باشید که تنش و مقاومت به کار رفته باید از نظر نوع و یکا با یکدیگر هماهنگی داشته باشند. یعنی چنانچه استحکام برشی با یکای

$$\frac{N}{mm^2} \text{ در صورت قرار گیرد، تنش نیز باید تنش برشی و با یکای } \frac{N}{mm^2} \text{ باشد.}$$

ضریب اطمینان را به صورت ساده می‌توان چنین تعریف کرد که برای اطمینان بیشتر در طراحی، قطعه را چند برابر قوی‌تر از آن‌چه که واقعاً لازم است، می‌سازند. البته باید توجه داشت

ضریب اطمینان را به صورت ساده می توان به این صورت تعریف کرد که برای اطمینان بیش تر در طراحی، قطعه را چند برابر قوی تر از آنچه که ظاهراً لازم است می سازند.

بیش تر بدانیم

در طراحی، هنگام مشخص کردن اندازه قطعات، تقریباً در همه موارد مجبوریم از اندازه مواد موجود در انبار یا بازار استفاده کنیم. به عنوان مثال، در صورتی که در پاسخ مسأله ای برای تعیین قطر یک میله عدد $19/4\text{mm}$ به دست آمده باشد، نزدیک ترین اندازه موجود را به عنوان پاسخ اعلام خواهیم کرد که در مورد این مثال، پاسخ میله به قطر 20mm خواهد بود. توجه داشته باشید که در انتخاب اندازه هایی که از نتیجه محاسبه کوچک تر هستند باید ضریب اطمینان مورد نظر را دوباره کنترل کرد.

که انتخاب بی دلیل ضرایب اطمینان بالا از یک سو طرح را از نظر اقتصادی غیر قابل دفاع می کنند و از سوی دیگر طراحی سایر قطعات سازه یا ماشین را تحت تأثیر قرار می دهند.

جدول ۲-۲ نمونه ای از ضرایب اطمینان پیشنهادی برای قطعات فولادی را معرفی می کند.

جدول ۲-۲- ضریب اطمینان (F.S.) پیشنهادی

ردیف	شرایط بارگذاری	ضریب اطمینان
۱	ایستایی	۲
۲	بار متغیر	۳
۳	بار ضربه ای	۵


توجه داشته باشید که طراح بسته به کاربرد طرح، می تواند ضرایب اطمینان بزرگ تر یا کوچک تری را انتخاب کند.

در زمینه های تخصصی، تنش های مجاز و ضرایب اطمینان توسط نهادهای مرتبط تعیین و اعلام می شود، که از جمله می توان به توصیه ها و استانداردهای صنایع هوایی، صنعت ساختمان و یا صنعت نفت اشاره کرد.

۶-۲- کمانش در ستون‌ها


فرض کنید می‌خواهیم ستونی به طول L را برای نگهداری بار مفروض F طراحی کنیم (شکل ۱۷-۲ الف). ستون در دو انتهایش اتصال پینی دارد. F باری محوری است و از مرکز ستون می‌گذرد. اگر A مساحت سطح مقطع ستون، طوری انتخاب شود که مقدار تنش ($\sigma = \frac{F}{A}$) روی مقطع عرضی کوچک‌تر از تنش مجاز (σ_{all}) ماده مورد استفاده باشد، ظاهراً می‌توان نتیجه گرفت که ستون به درستی طراحی شده است.

اما ممکن است وقتی که بار اعمال می‌شود، ستون به جای آن‌که مستقیم باقی بماند، دچار کمانش شود. یعنی به‌طور ناگهانی انحنای شدید پیدا کند (شکل ۱۷-۲ ب). روشن است ستونی که تحت بار مشخص شده، کمانش کند، به درستی طراحی نشده است. با یک آزمایش این موضوع را بررسی می‌کنیم.

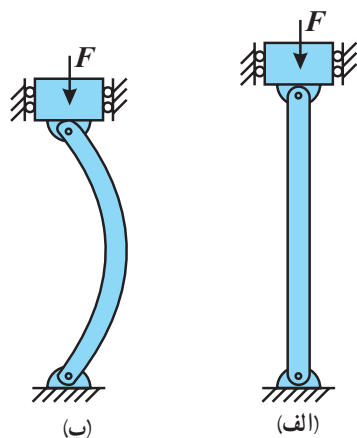

شکل ۱۷-۲ کمانش در ستون‌ها

آزمایش کنید: مقوایی به ابعاد $300\text{ mm} \times 200\text{ mm}$ و به ضخامت تقریبی 3 mm تهیه کنید، (می‌توانید از مقوای جعبه شیرینی استفاده کنید). می‌خواهیم مطابق شکل از این مقوا برای تحمل بخشی از نیروی وزن کتاب استفاده کنیم. پیش از شروع آزمایش پیش‌بینی کنید که به این مقوا، بار چند کتاب را می‌توان اعمال کرد؟ پیش‌بینی خود را یادداشت کنید. مطابق دستورالعمل جدول بعد، آزمایش را ادامه دهید و تعداد کتاب‌ها یا وزن آن‌ها را در جدول وارد کنید.

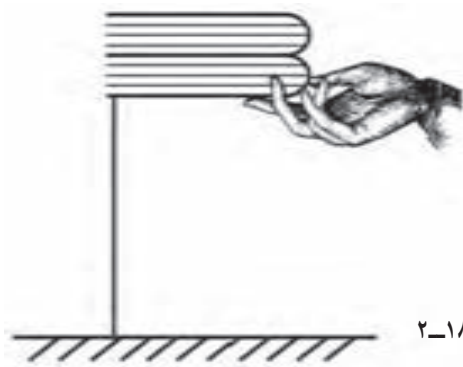

شکل ۱۸-۲

تقویت تیرها و ستون‌ها

تنش‌های ایجاد شده در اثر اعمال بار به تیرها و ستون‌ها، در تمام نقاط آنها یکسان نیست. در اجرای سازه‌های فولادی و اسکلت فلزی ساختمان‌ها نقاطی را که بیش‌ترین تنش در آن‌ها رخ می‌دهد، به وسیله اضافه کردن ورق و جوش کاری تقویت می‌کنند.

این ورق‌های تقویتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و استحکام سازه فلزی را تضمین می‌کنند.

جدول ۳-۲- ثبت نتایج آزمایش

ردیف	شرح آزمایش	تعداد کتاب‌ها	وزن کتاب‌ها
۱	مقوا از طول بلند (۳۰۰ mm) زیر کتاب‌ها قرار گرفته است.		
۲	مقوا از طول کوتاه (۲۰۰ mm) زیر بار قرار گرفته است.		
۳	مقوا را به دو نیمه ۱۵۰ mm × ۲۰۰ mm تقسیم کرده و یکی از آن‌ها از طول ۱۵۰ mm زیر بار قرار گرفته است.		
۴	نیمه دیگر به یک استوانه به ارتفاع ۱۵۰ mm تبدیل شده و پس از چسباندن درز آن زیر بار قرار گرفته است.		



یکی از متداول‌ترین روش‌های ساخت ستون در صنعت، اتصال دو تیر آهن I شکل به یکدیگر است. تیرها را به وسیله ورق‌های واسطه به هم متصل نموده و جوش کاری می‌کنند. شکل فوق ساخت اشتباه این نوع ستون و تخریب آن را در زلزله نشان می‌دهد. کدام پدیده باعث خم شدن ستون شده است؟

با بررسی نتایج آزمایش در گروه خود به این سؤال پاسخ دهید که :


- مقدار بار قابل اعمال به ورق مقوایی به چه عواملی بستگی دارد؟
- با هم فکری در گروه، روشی بیابید که بیش‌ترین تعداد کتاب را بتوان به این مقوا اعمال کرد.

با توجه به مثال فوق و آزمایش انجام شده، ملاحظه می‌شود که برای عضوهایی که تحت فشار قرار دارند باید به پایداری آن‌ها نیز توجه شود. روش‌های مختلفی برای پیش‌گیری از کمانش در ستون‌ها وجود دارد که اصلاح شکل سطح مقطع ستون، تغییر نوع تکیه‌گاه در دو سر ستون و کاهش اندازه طول آزاد ستون از آن جمله است.

پرسش : با توجه به مطالب گفته شده، در صورتی که سطح مقطع‌های یک نیم‌رخ ناودانی، یک تیر آهن I شکل و یک لوله، همه از جنس فولاد ساختمانی، یکسان باشند، کدام یک را برای ساخت ستون انتخاب خواهید کرد؟ چرا؟


۲-۷- خمش در تیرها

با اعمال بار، بر روی تیرهای افقی ساده در سازه‌های فلزی، خمش در تیرها رخ می‌دهد. برای پیش‌گیری از این پدیده، تیرها را تقویت می‌کنند. این نوع تیرها به تیرهای بارگسترده معروفند. تیرهایی که برای تحمل بارگسترده هستند از طریق برش تیغه (جان) یک تیرآهن از وسط و اضافه نمودن یک ورق دیگر به جان و جوش کاری همه آن‌ها به یکدیگر ساخته می‌شوند. شکل ۲-۱۹ روش ساختن این نوع تیر را نشان می‌دهد. این عمل باعث افزایش ارتفاع تیر و افزایش توانایی تحمل بار آن می‌شود.

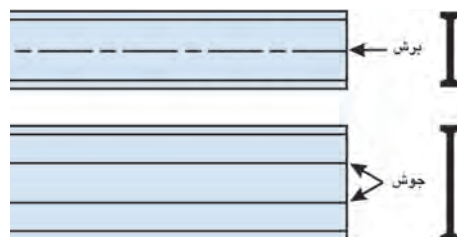


شکل ۲-۱۹

اگر تیر، از طریق برش زاویه‌دار تیغه یک تیرآهن، گسترده شود، نتیجه کار تیری مخروطی می‌باشد. این تیر دارای بیش‌ترین استحکام خمشی در مرکز گستردگی است. چنین طرحی باعث کمتر شدن وزن فولاد موردنیاز برای سازه فلزی نیز می‌شود.

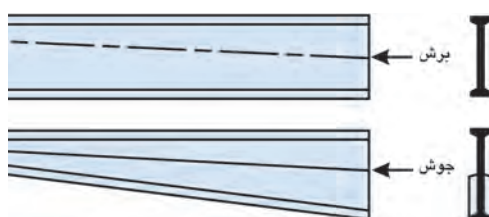

شکل ۲-۲۰

از دیگر روش‌های متداول ساخت تیرهای گسترده، می‌توان به روش لانه زنبوری اشاره کرد. روش تولید این تیرها نیز در شکل ۲-۲۱ نشان داده شده است.

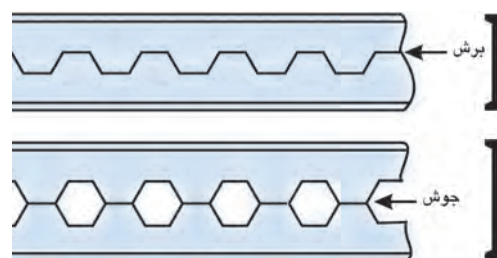

شکل ۲-۲۱

تحقیق کنید

تفاوت بین خمش در تیرها و کمانش در ستون‌ها را تحقیق کنید و نتایج را در کلاس بررسی نمایید.



برش تیر آهن برای تولید تیر لانه زنبوری



«تیر-ورق» از برش کاری و جوش کاری ورق های

فولادی تولید می شود. نمونه رایجی از کاربرد آن ها، در ساخت سوله های صنعتی است.

چگونه مسأله حل کنیم؟

یکی از کلیدی ترین بخش های حل مسائل تنش، شناخت درست سطحی است که در مقابل نیروهای وارد شده به جسم، مقاومت می کند. بنابراین ابتدا با تحلیل درستی از بارگذاری انجام شده بر روی قطعه، انواع تنش بوجود آمده را شناسایی نموده و سپس سطوحی را که در اثر اعمال نیرو در آن ها تنش بوجود آمده است، محاسبه نمایید.

بی توجهی به یکای کمیت ها از جمله اشتباه های رایج در حل مسائل است. همان گونه که گفتیم تنش در فلزات معمولاً با یکای MPa بیان می شود که مقدار آن معادل 1 N/mm^2 است. بنابراین در مسائل تنش ابتدا یکای طول ها را به mm و یکای نیروها را به N تبدیل نمایید. در این صورت پس از محاسبه تنش یکای آن MPa خواهد بود.

در صورتی که در حل مسائل واقعی در صنعت، با یکاهایی غیر از آنچه که در این فصل مطرح شد روبه رو شدید، می توانید از جدول تبدیل یکاها در پیوست ت-۱ استفاده نمایید.

تمرین های فصل دوم

۲-۱ یک قطعه فولادی با سطح مقطع مستطیلی به ابعاد $30 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$ و طول 400mm با نیروی 90kN کشیده می شود. تنش کششی در این قطعه چند $\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$ است؟

۲-۲ میله فولادی به قطر 50 mm نیروی فشاری 9kN را تحمل می کند. تنش فشاری در میله چند MPa است؟

۲-۳ نیروی کششی که بر پیچ $M20 \times 2.5$ وارد شده است، تنش کششی 60 MPa را در ساق پیچ به وجود آورده است. مقدار نیروی F چند کیلو نیوتن است؟

۲-۴ یک سازه فلزی به جرم ۱۸۰ تن بر روی ۲۴ پایه استوانه ای کوتاه که قطر هر یک 150 mm است قرار دارد. میانگین تنش فشاری به وجود آمده در پایه ها چقدر است؟

۲-۵- اگر در مسأله قبل، مقدار تنش مجاز قابل اعمال به ستون‌ها $7/5 \text{ MPa}$ باشد، لازم است ستون‌ها چه قطری داشته

باشند؟

۲-۶- یک پیچ استاندارد $M16 \times 2$ مطابق شکل ۲-۲۲ تحت تأثیر نیروی کششی 45 kN قرار دارد. ارتفاع سر پیچ (گل پیچ) 10 mm است، مقدار تنش کششی در ساق پیچ و تنش برشی در گل پیچ را محاسبه کنید.



شکل ۲-۲۲

۲-۷- در مسأله قبل، ارتفاع لازم برای سر پیچ را محاسبه کنید، به طوری که تنش کششی به وجود آمده در ساق پیچ دو برابر تنش برشی ایجاد شده در سر پیچ باشد.

۲-۸- در مسأله ۲-۱ میزان افزایش طول قطعه فولادی و کرنش آن را محاسبه کنید (مقدار مدول الاستیسیته را از جدول استخراج کنید).

۲-۹- برای پانچ کردن سوراخی به قطر 50 mm بر روی یک ورق از جنس آلومینیوم آلیاژی به ضخامت 16 mm چه نیرویی لازم است؟ تنش برشی 265 MPa می‌تواند باعث بریده شدن این ماده شود.

۲-۱۰- یک میله استوانه‌ای فولادی به قطر 30 mm و ارتفاع 18 m به صورت عمودی از سقف آویزان است. با توجه به این که میله، باید بتواند وزن خودش را تحمل کند، تنش کششی در فاصله 9 متری از نقطه آویز را حساب کنید. بیشترین تنشی که در این میله ایجاد می‌شود در کجاست و مقدار آن چقدر است؟ چگالی فولاد را از جداول راهنما استخراج کنید.

۲-۱۱- در یک آزمایش کشش بر روی نمونه‌ی مس سخت کشیده به طول 100 mm و قطر 8 mm دستگاه در یک لحظه خاص تغییر طولی معادل 0.2% را نشان داده است. میزان تنش و نیروی اعمالی بر نمونه را محاسبه کنید (مدول یانگ را از جدول استخراج کنید).

۲-۱۲- مقادیر تنش مجاز با دستورالعمل AISC برای فولادهای St44-2 و St52-3 را محاسبه کنید.

۱۶-۲ قلاب جرثقیلی که برای بلند کردن خودروها در گورستان خودروها استفاده می‌شود، به وسیله کابل فولادی به دکل جرثقیل متصل است.






در یک آزمایش فرضی می‌خواهیم جرثقیل را به وسیله یک میله از جنس‌های مختلف به کابل متصل کنیم. نیروی وزن خودروها، به این میله، نیروی کششی وارد می‌کند. قطر میله را برای جنس‌های مختلف (فولاد، مس، آلومینیوم، پلاستیک و...) حساب کنید و پاسخ‌ها را با هم مقایسه کنید. جرم هر خودرو در حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم است.



شکل ۲۵-۲

فصل ۳

اتصال در سازه های فلزی
اتصال های جوشی

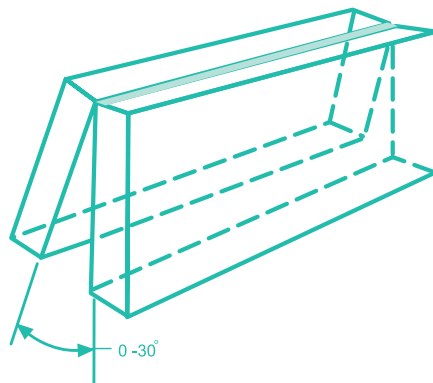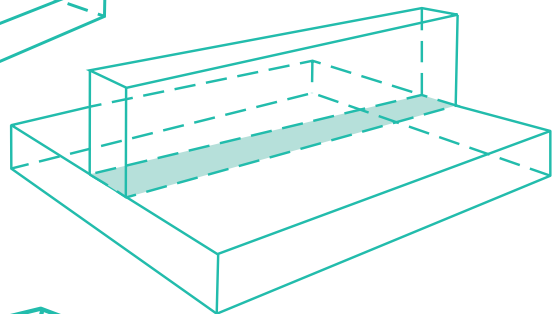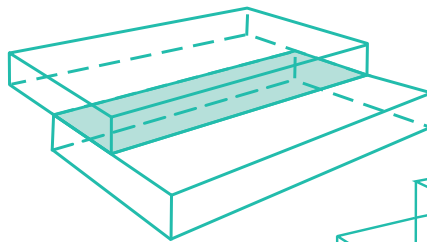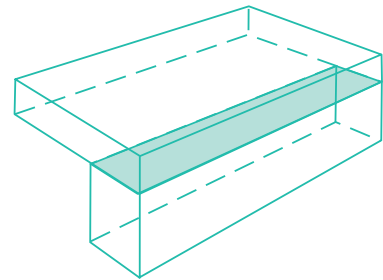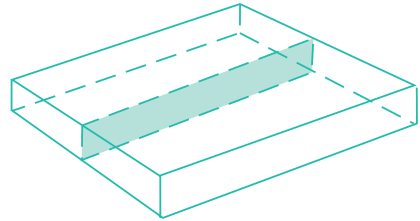

هدف‌های رفتاری فصل سوم :

آیا می‌توانید اندازه‌های جوش را در یک اتصال محاسبه کنید؟
یا نیروهایی را که یک اتصال جوشی تحمل می‌کند، محاسبه نمایید؟

- پس از پایان این درس از هنرجو انتظار می‌رود که :
- انواع اتصال در سازه‌های فلزی را بیان کند.
 - اندازه‌های انواع جوش را بیان کند.
 - انواع تنش در اتصالات جوشی را بیان کند.
 - استحکام جوش شیاری را محاسبه کند.
 - استحکام جوش گوشه را محاسبه کند.
 - تنش‌های مجاز جوش را از جدول استخراج کند.
 - محاسبات اتصال جوش کاری با بارگذاری‌های محوری و برشی را انجام دهد.

مدت زمان آموزش :

● ۱۰ ساعت

۳- اتصال در سازه های فلزی

در احداث یک ساختمان یا پل فولادی یا در ساخت یک دیگ بخار، اجزای فلزی سازه به صورت مطمئنی به هم متصل می شوند تا بتوانند نیروها و گشتاورهای ناشی از بارگذاری بر روی سازه را تحمل کنند. به محلی که اعضای سازه به یکدیگر پیوند دارند اتصال گفته می شود. عمل اتصال می تواند با روش های مختلف جوش کاری، لحیم کاری، پیچ و مهره، پرچ کاری یا چسب انجام گیرد.






در فصل های قبل با محاسبات مربوط به بارگذاری سازه ها، نیروهای وارد بر تکیه گاه ها و همچنین خواص مکانیکی فلزات، محاسبه تنش در آن ها و مقدار تنش مجاز آشنا شده اید. در این فصل اتصال های جوش کاری شده و در فصل بعد اتصال های پیچی و پرچی مورد بررسی قرار می گیرند و با کاربرد مطالبی که آموخته اید با روش محاسبه و تعیین میزان استحکام اتصال آشنا خواهید شد.



۳-۱- انواع اتصال

بر اساس استاندارد AWS D1.1 اتصال‌ها در سازه به پنج نوع اصلی دسته‌بندی می‌شوند (جدول ۳-۱).

جدول ۳-۱- انواع اتصال

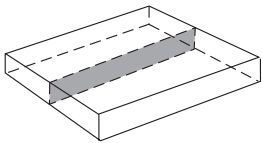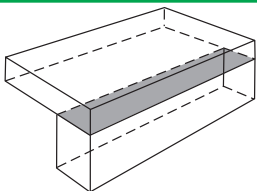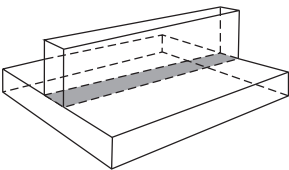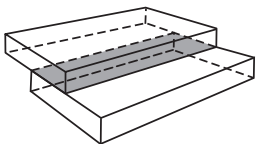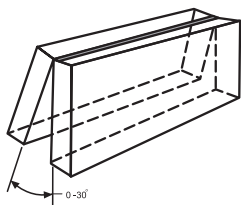نام اتصال	طرح اتصال	توضیح
سربه‌سر Butt joint		اتصال بین دو عضو در امتداد هم که به‌طور تقریبی در یک سطح قرار گرفته‌اند.
گونیا Corner joint		اتصال بین دو عضو که به‌طور تقریبی نسبت به یکدیگر با زاویه ۹۰ درجه قرار گرفته‌اند و شکل L را درست می‌کنند.
سه‌پری T joint		اتصال بین دو عضو که به‌طور تقریبی نسبت به یکدیگر با زاویه ۹۰ درجه قرار گرفته‌اند و شکل T را درست می‌کنند.
لبه روی هم Lap joint		اتصال بین دو عضو که به‌صورت تقریباً موازی روی هم قرار گرفته‌اند.
لبه‌ای Edge joint		اتصال بین لبه‌های موازی دو یا چند عضو با یکدیگر که زاویه کمتر از ۳۰ درجه را می‌سازند.



تجربه نشان داده است که در حوادث طبیعی مانند زلزله، معمولاً اتصالات هستند که به دلیل طراحی یا اجرای نادرست از بین رفته‌اند و موجب خسارت‌های جانی و مالی فراوانی می‌شوند.

تصاویر فوق مربوط به زلزله شدیدی است که در سال ۱۳۸۲ شهر بم را لرزاند و تقریباً ۹۰ درصد ساختمان‌های شهر را ویران کرد.

بررسی کنید

در شکل های زیر نمونه هایی از سازه های فولادی را مشاهده می کنید. در گروه های خود هر یک از شکل ها را مورد بررسی قرار داده و نوع اتصالات به کار رفته در آن ها را تعیین کنید (از جدول ۳-۱ کمک بگیرید).



شکل ۳-۲ اتصال جوشی در سازه فلزی ساختمان



شکل ۳-۱ ساخت مخزن ذخیره سوخت با ورق های فولادی



شکل ۳-۴ اتصال پیچی در سازه فلزی ساختمان



شکل ۳-۳ ساخت مخزن تحت فشار







۲-۳- اتصال جوشی

اتصال جوشی یکی از انواع اتصال‌های دائمی است. جوش‌کاری تقریباً بر روی همه فلزات قابل انجام است، اگرچه ممکن است تکنیک‌های ویژه‌ای برای برخی از آن‌ها به کار رود. اغلب فلزات صنعتی پرکاربرد مانند فولاد ساختمانی، فولاد آلیاژی، آلومینیوم، برنج و مس قابلیت جوش‌کاری دارند.

طراحی اتصالات جوش‌کاری مبحث مفصلی است که از تعیین نوع مقاطع و جنس مواد به کار رفته تا تعیین دقیق ابعاد و اندازه‌ها را شامل می‌شود. بارگذاری‌های انجام شده نیز از دیگر عوامل مؤثر در طراحی جوش هستند.

ممکن است برای اجرای یک جوش مطلوب، آماده‌سازی‌های لبه اتصال مورد نیاز باشد. جدول ۲-۳ طرح برخی از اتصال‌های جوش‌کاری را نمایش می‌دهد. در این مبحث پس از معرفی انواع جوش‌ها و اندازه جوش، تنش‌های به وجود آمده در این اتصالات را مورد بررسی قرار داده و براساس آن محاسبه ظرفیت اتصال‌های جوش‌کاری شده امکان‌پذیر خواهد شد.

جدول ۲-۳- طرح برخی از اتصال‌های جوش‌کاری

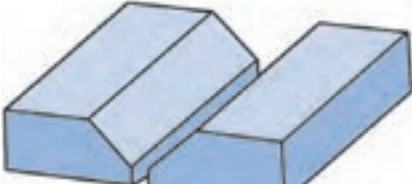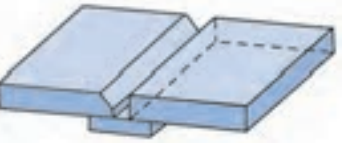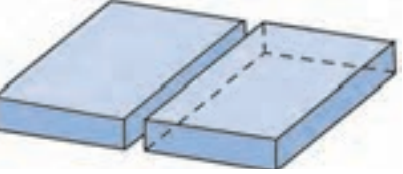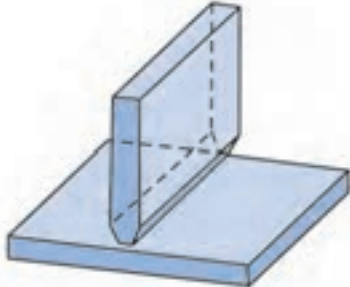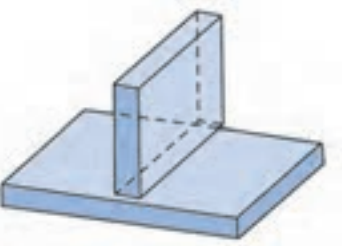 <p>۱- اتصال سربه سر ساده عموماً برای ورق‌های تا ضخامت ۶mm</p>	 <p>۲- اتصال سربه سر نیم جناغی با پشت‌بند عموماً برای ورق‌های تا ضخامت ۱۶mm</p>	 <p>۳- اتصال سربه سر جناغی یک طرفه عموماً برای ورق‌های با ضخامت بیش‌تر از ۱۲mm</p>
 <p>۴- اتصال سربه سر لاله‌ای عموماً برای ورق‌های با ضخامت بیش‌تر از ۲۰mm</p>	 <p>۵- اتصال سه پری عموماً برای ورق‌های تا ضخامت ۱۰mm</p>	 <p>۶- اتصال سه پری با پخ دو طرفه عموماً برای ورق‌های با ضخامت بیش‌تر از ۱۲mm</p>

واژه های تخصصی

جوش شیاری : Groove weld

این نوع جوش در زبان فارسی با نام جوش جناغی نیز شناخته می شود.

جوش گوشه : Fillet weld


این نوع جوش به جوش ماهیچه ای نیز معروف است.




در شکل فوق انواع اتصال و جوش را شناسایی کنید.

۳-۲-۱- انواع جوش: بسته به نوع اتصال انواع مختلفی از جوش قابل استفاده

هستند. در میان انواع جوش ها دو نوع جوش شیاری و جوش گوشه بسیار پرکاربرد هستند. جوش شیاری (شکل ۳-۵)؛ در شیاری بین دو عضو اتصال ایجاد می شود. جوش گوشه (شکل ۳-۶)؛ دارای مقطعی به صورت مثلث یا سه گوشه است که دو سطح با زاویه تقریبی 90° درجه در اتصالات سه پری، لبه روی هم و گونیا را به هم متصل می کند. هم چنین جوش های گوشه همراه با جوش های شیاری جهت تقویت در اتصالات سه پری و گونیا نیز به کار می روند.

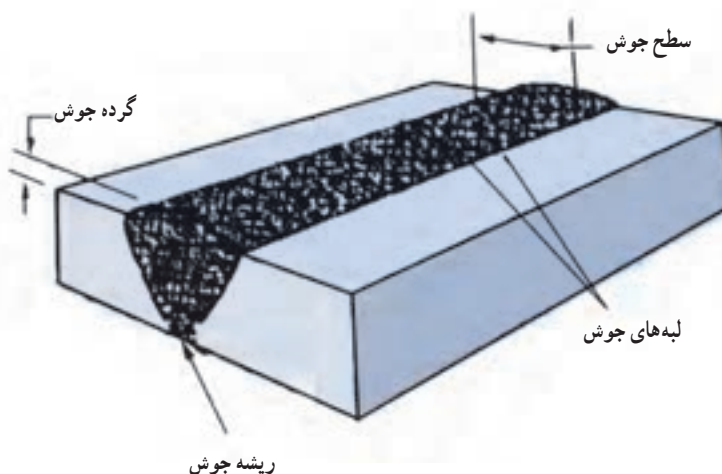


شکل ۳-۵- جوش شیاری (جناغی)

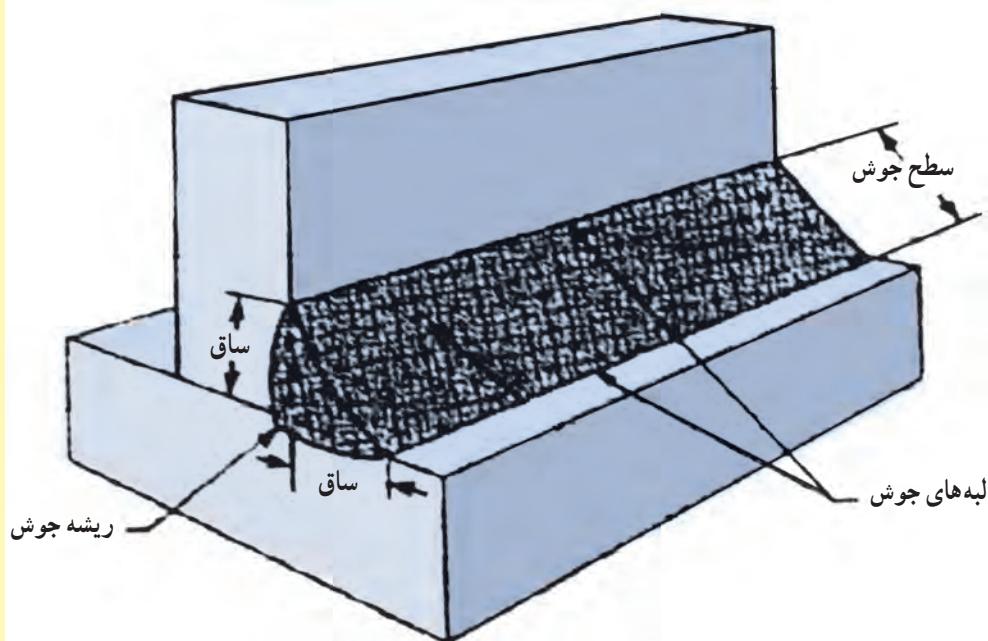


شکل ۳-۶- جوش گوشه (ماهیچه ای)

۲-۲-۳- اندازه جوش

اندازه مؤثر در جوش شیاری: در جوش شیاری با نفوذ کامل، اندازه مؤثر برابر با ضخامت قطعه نازک‌تر در اتصال است. شرایطی وجود دارد که در اتصال سربسری ضرورتی ندارد که جوش در کل سطح مقطع نفوذ کند، در این شرایط از جوش با نفوذ جزئی استفاده می‌شود. در جوش‌های شیاری با نفوذ جزئی، اندازه مؤثر جوش برابر با جمع نفوذهای اتصال می‌باشد. اندازه مؤثر جوش در اتصال سربسری با حرف s نمایش داده می‌شود.

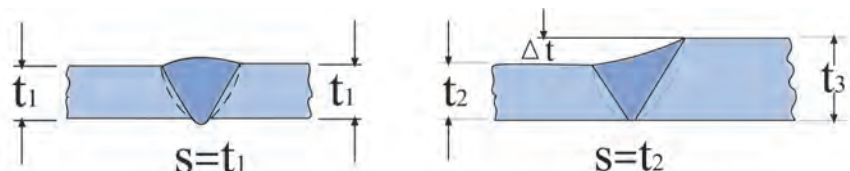


شکل ۳-۷- اندازه مؤثر در جوش شیاری با نفوذ کامل

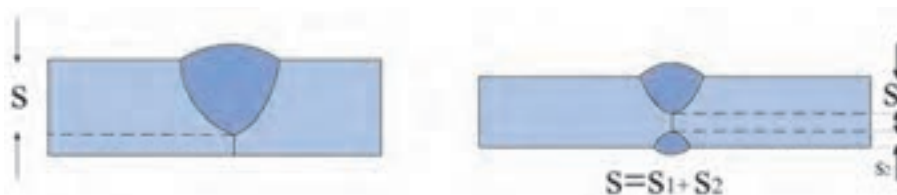

شکل ۳-۸- اندازه مؤثر در جوش شیاری با نفوذ جزئی

اندازه مؤثر گلولی در جوش گوشه: اندازه جوش گوشه با دوروش مشخص می‌شود؛ (شکل ۳-۹) اندازه ساق جوش گوشه با حرف z نمایش داده می‌شود. اما استحکام جوش بر پایه اندازه مؤثر گلولی که کوتاه‌ترین فاصله سطح جوش بدون در نظر گرفتن تحدب تا ریشه آن است محاسبه می‌شود. این اندازه با حرف a مشخص و با رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$\text{رابطه ۳-۱} \quad a = \cos 45^\circ \times z \quad \text{یا} \quad a = 0.707 \times z$$

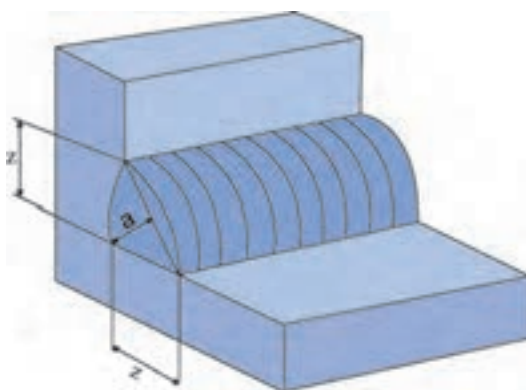


شکل ۳-۹- اندازه مؤثر گلولی

فکر کنید




در کدام یک از دو نمونه شکل بالا مصرف الکترود کمتر است؟


شکل ۱-۳ اندازه مؤثر گلوبی در جوش های گوشه با سطوح مختلف را نشان می دهد.

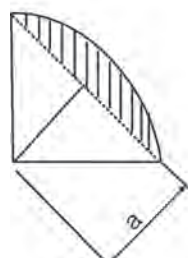

جوش گوشه با سطح محدب

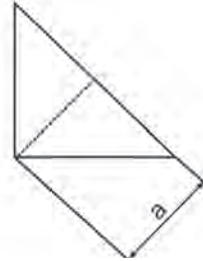

جوش گوشه با سطح تخت

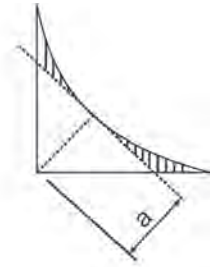


جوش گوشه با سطح مقعر

شکل ۱-۳- اندازه مؤثر گلوبی جوش


سطح مؤثر جوش: اگر اندازه طول جوش را با حرف l (ال) نمایش دهیم. سطح مؤثر جوش که مبنای محاسبه تنش در جوش ها محسوب می شود از ضرب اندازه مؤثر در طول جوش به دست می آید. بنابراین:

$$\text{رابطه ۲-۳} \quad \text{سطح مؤثر در جوش شیاری} \quad A_w = s \times l$$


$$\text{سطح مؤثر در جوش گوشه} \quad A_w = a \times l = 0.707 \times z \times l$$

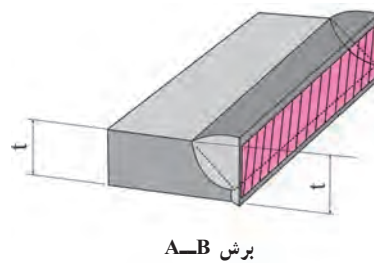


برش A-B

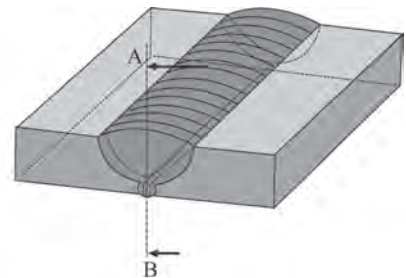

شکل ۱۱-۳- سطح مؤثر در جوش شیاری

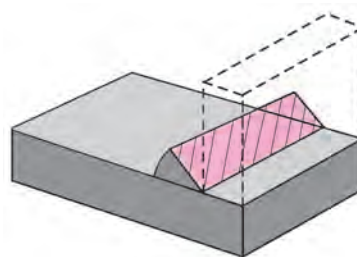

برش A-B

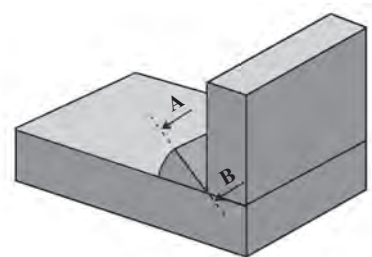

شکل ۱۲-۳- سطح مؤثر در جوش گوشه







پسران شاکر خراسانی

شاید بتوان احمد بن موسی بن شاکر خراسانی را اولین مهندس مکانیک ایران معرفی نمود. سه برادر بنو موسی؛ محمد، احمد و حسن از شخصیت های مهم علمی و سیاسی سده سوم هجری (نهم میلادی) بوده اند که در بغداد زندگی می کردند و بدون شک در گشایش دروازه های علم و صنعت در آن زمان ایفاگر نقشی مهم و کارساز بوده اند. از این سه برادر بیست کتاب و رساله که به صورت انفرادی و یا مشترکاً به رشته تحریر درآمده به جای مانده است که از مهم ترین آن ها کتاب "الحیل" و یا ابتکارات خارق العاده مکانیکی نوشته احمد بن موسی بن شاکر خراسانی است.

۳-۲-۳- تنش در اتصالات جوشی: جدول ۳-۳، طبقه‌بندی انواع مختلف تنش در اتصالات جوشی را بسته به راستای اعمال نیرو و نوع جوش نشان می‌دهد.

جدول ۳-۳- تنش در اتصالات جوشی

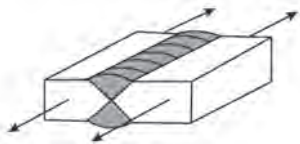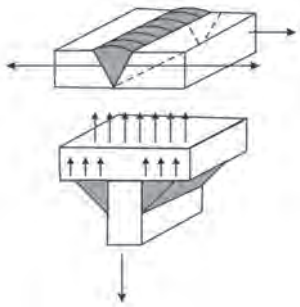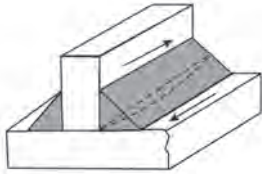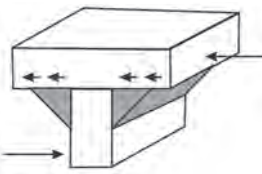نوع تنش	طرح اتصال	توضیح
۱ σ_{\parallel} تنش محوری در اثر بارگذاری موازی با راستای خط جوش		σ_{\parallel} در اتصالات، تنش کم اهمیتی است که در سازه‌های با بارگذاری دائمی از آن صرف‌نظر می‌شود.
۲ ۳ σ_{\perp} تنش محوری در اثر بارگذاری عمود بر راستای خط جوش		این تنش در محاسبات اتصالات سربه سر پر اهمیت است.
۴ τ_{\parallel} تنش برشی در اثر بارگذاری موازی با راستای خط جوش		مهم‌ترین تنش در محاسبات اتصالات جوش گوشه است که در اثر نیروی برشی در راستای جوش به وجود می‌آید.
۵ τ_{\perp} تنش برشی در اثر بارگذاری عمود بر راستای خط جوش		این نوع تنش در سازه‌های فولادی به ندرت رخ می‌دهد.


از میان تنش‌های مختلف نشان داده شده در جدول فوق محاسبه تنش در جوش شیاری با بارگذاری عمود بر راستای جوش (ردیف ۲) و محاسبه تنش در جوش گوشه با بارگذاری موازی با راستای جوش (ردیف ۴) از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در این جا روش محاسبه این دو تنش بیان می‌شود.

نشان استاندارد اندازه های جوش

Fillet weld throat thickness	a
اندازه گلوپی جوش گوشه	
Width of weld reinforcement	b
پهنای تقویت کننده (گرده) جوش	
Length of weld	l
طول جوش	
Butt weld thickness	s
اندازه جوش سربه سر	
Wall or plate thickness	t
ضخامت دیواره یا ورق	
Leg length of fillet weld	z
اندازه ساق جوش گوشه	


محاسبه تنش در جوش شیاری: مقاومت جوش شیاری با نفوذ کامل برابر با استحکام سطح مقطع مواد اتصال است. در جوش کاری فولادهای ساختمانی، استحکام جوش معمولاً بیش تر از استحکام فلز پایه انتخاب می شود، بنابراین در محاسبه استحکام اتصال برای بارگذاری استاتیکی، اساس طراحی بر مبنای فلز پایه است.

در چنین حالتی اگر مقررات و استانداردهای جوش کاری رعایت شده باشد و جوش ایده آل فرض شود، نیازی به محاسبه استحکام جوش نیست و سطح مقطع نازک ترین قطعه اتصال، بیش ترین بار قابل اعمال به اتصال را تعیین می کند.

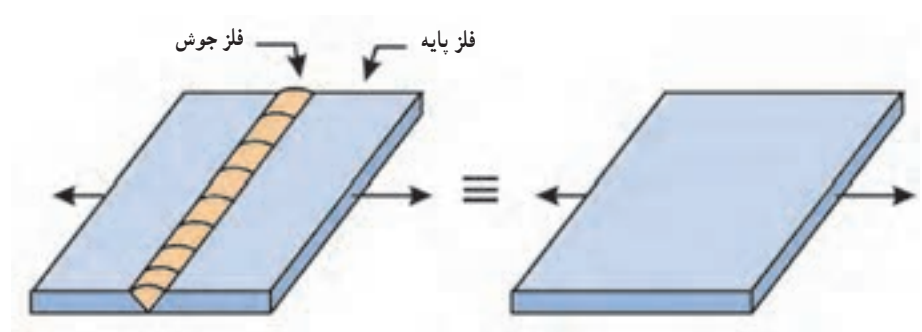

شکل ۱۳-۳ در محاسبات، اتصال دو ورق با جوش شیاری ایده آل را می توان معادل یک ورق یک پارچه در نظر گرفت.

محاسبه تنش در جوش گوشه : بزرگ‌ترین تنشی که در اثر بارگذاری موازی با راستای جوش در جوش گوشه ایجاد می‌شود. تنش برشی در سطح گلوبی جوش است. محاسبه تنش در این حالت از تقسیم نیروی برشی بر سطح گلوبی جوش به دست می‌آید.

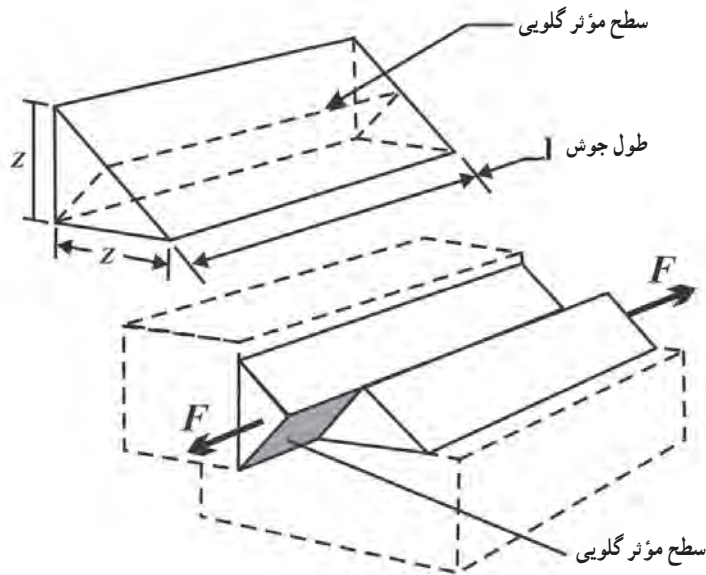

شکل ۱۴-۳- تنش برشی در سطح مؤثر گلوبی جوش گوشه

$$\tau = \frac{F}{A_w}$$

$$\tau = \frac{F}{a \times l}$$

$$\tau = \frac{F}{\sqrt{a} \times \sqrt{a} \times l}$$

رابطه ۳-۳

که در رابطه‌های فوق :

F : نیروی وارد بر جوش با یکای N

A_w : سطح مقطع مؤثر جوش با یکای mm^2

a : اندازه گلوبی مؤثر جوش با یکای mm

z : اندازه ساق جوش با یکای mm

l : طول جوش با یکای mm

τ : تنش در جوش گوشه بر حسب N/mm^2 یا MPa




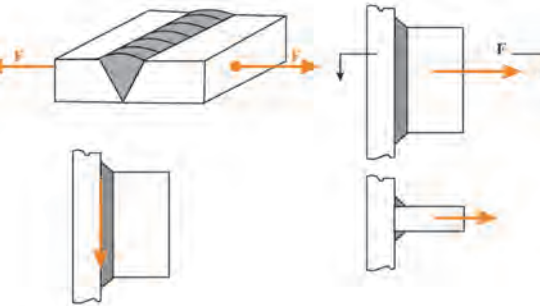
ابوریحان بیرونی

(سده‌های چهارم و پنجم هجری)

وی در خوارزم زاده شد. دارای تألیفات بسیار معتبری در فیزیک، جغرافیا، ریاضیات، نجوم، کانی شناسی و ... است. این دانشمند محقق، مؤلف و مورخی بسیار دقیق بود و متجاوز از شش قرن زودتر از فرانسیس بیکن انگلیسی روش علمی را به کار بست و آن را معرفی کرد. ولی متأسفانه آثار او بسیار دیر به لاتین ترجمه شد و از این رو تا همین اواخر برای مردم مغرب زمین ناشناخته باقی ماند. هر چند که فعالیت‌های علمی وی در میان هموطنان خود نیز چندان ادامه پیدا نکرد.

درباره او گفته‌اند : «در مسائل طبیعی به هیچ وجه به تقلید کورکورانه رو نمی‌آورد و تا چیزی به وسیله تجربه و آزمایش بر خود او کشف نمی‌شد آن را باور نمی‌داشت.»

جدول ۳-۴- روابط محاسبه تنش در جوش کاری

<p>سطح مؤثر در جوش شیاری و گوشه</p> $A_w = s \times l \quad (\text{mm}^2)$ $A_w = a \times l \quad (\text{mm}^2)$	
<p>تنش در جوش با بارگذاری موازی و عمودی</p> $\sigma_{\perp} = \frac{F}{A_w} \quad \left(\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}\right)$ $\tau_{\parallel} = \frac{F}{A_w} = \frac{F}{a \times l} \quad \left(\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}\right)$	

الکترودهای دو گروه E60XX و E70XX براساس استاندارد AWS نام گذاری شده اند. عدد ۶۰ و ۷۰ به معنی استحکام نهایی کششی فلز جوش الکتروده به میزان ۶۰۰۰۰ psi و ۷۰۰۰۰ psi می باشد. دو رقم بعدی که با xx نشان داده شده است به معنی نوع الکتروده و وضعیت های قابل جوش کاری با الکتروده مورد نظر می باشد.

۳-۲-۴- تنش های مجاز جوش: از آن جا که کیفیت یک جوش به عوامل متعددی مانند شرایط انجام کار، نوع جوش، و روش بازرسی از جوش کاری های انجام شده و... بستگی دارد، نمی توان مستقیماً از تنش تسلیم مواد جوش در محاسبات استفاده نمود. انجمن و نهادهای بین المللی بسته به شرایط فوق تنش های مجاز جوش را محاسبه و اعلام کرده اند.

جدول ۳-۵ تنش های مجاز برشی دو گروه الکتروده پر کاربرد E60XX و E70XX را با فرض اجرای جوش در محل و بازرسی چشمی نشان می دهد.

جدول ۳-۵- تنش های مجاز جوش

نوع الکتروده	استحکام نهایی کشش	تنش برشی مجاز (τ_{allow})	موارد کاربرد
E60XX	۴۲۰ N/mm ^۲	۹۵ N/mm ^۲	فولادهای St33, St37, St44
E70XX	۴۹۰ N/mm ^۲	۱۱۰ N/mm ^۲	فولادهای St37, St44, St50, St52

از مقدار تنش های مجاز این جدول در حل مسائل این فصل، استفاده خواهیم کرد. این اعداد در صنعت نیز بسیار پرکاربردند.

۵-۲-۳- روابط و جدول‌های کاربردی :

روابط کاربردی تهیه می‌کنند. یکی از روابط کاربردی در جوش کاری و طراحی سازه‌های فولادی محاسبه مقدار نیروی مجاز قابل اعمال به یک میلی‌متر جوش با اندازه ساق z می‌باشد.

به عنوان مثال برای جوش گوشه با الکترود E60xx که تنش برشی مجاز آن 95 N/mm^2 است می‌توانیم رابطه ۳-۳ را به صورت زیر بنویسیم :

$$\tau = \frac{F}{0.707 \times z \times 1}$$

$$F = 0.707 \times \tau \times 1 \times z$$

$$F' = 0.707 \times 95 \times 1 \times z$$

$$F' = 67 \times z$$

رابطه ۳-۴

که در این رابطه :

F' : مقاومت جوش گوشه به طول یک میلی‌متر با یکای N/mm

z : اندازه ساق جوش با یکای mm

مقدار F' را برای الکترود E70XX محاسبه کنید.

مقدار F' با استفاده از رابطه ۳-۳ برای دو گروه الکترود پرکاربرد E60XX و E70XX

برای اندازه‌های مختلف ساق جوش در جدول ۳-۶ ارائه شده است.

با ضرب نمودن مقدار F' در طول جوش نیروی مجاز قابل اعمال به درز جوش محاسبه

می‌شود.

$$F = F' \times l$$

رابطه ۳-۵

که در آن :

F : نیروی مجاز قابل اعمال به درز جوش، یکای N

F' : مقاومت جوش گوشه به طول یک میلی‌متر با یکای N/mm

l : طول درز جوش با یکای mm



مبحث دهم مقررات ملی ساختمان : طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی

مقررات ملی ساختمان، مجموعه‌ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم‌الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی است که توسط دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان منتشر شده است.

جدول ۳-۶ - مقاومت جوش گوشه به طول یک میلی متر (F')

بار مجاز (N) برای یک میلی متر از طول جوش گوشه		اندازه ساق جوش (mm)
برای الکتروود گروه E70xx	برای الکتروود گروه E60xx	
۳۹۰	۳۳۵	۵
۴۷۰	۴۰۰	۶
۵۴۵	۴۷۰	۷
۶۲۵	۵۴۰	۸
۷۰۰	۶۰۰	۹
۷۸۰	۶۷۰	۱۰
۹۴۰	۸۰۰	۱۲
۱۰۹۰	۹۴۰	۱۴
۱۲۴۵	۱۰۸۰	۱۶
۱۴۰۰	۱۲۰۰	۱۸
۱۵۶۰	۱۳۴۰	۲۰

نکته: تعیین ظرفیت اتصال

یک زنجیر از تعدادی حلقه های محکم تشکیل شده است. اما میزان استحکام کششی هر زنجیری را ضعیف ترین حلقه آن تعیین می کند. مشابه این وضعیت را در اتصالات سازه ها می توان مشاهده کرد. برای تعیین ظرفیت بار هر اتصال، ابتدا ظرفیت هر جزء را محاسبه کرده و پس از معین شدن ضعیف ترین جزء، ظرفیت آن به عنوان ظرفیت اتصال اعلام می شود.




۶-۲-۳- آیین‌نامه‌های جوش کاری: آیین‌نامه‌های جوش کاری مجموعه مقررات

برای طراحی، اجرا و کنترل کیفیت جوش هستند. در این جا به برخی از مقررات آیین‌نامه‌ها اشاره می‌شود.

● حداکثر اندازه ساق جوش گوشه در لبه قطعه به شرح زیر است:

الف) مساوی ضخامت قطعه، وقتی که ضخامت قطعه مساوی و یا کوچک‌تر از ۷ میلی‌متر است (شکل ۱۵-۳ الف).


ب) ۲ میلی‌متر کوچک‌تر از ضخامت قطعه، وقتی که ضخامت قطعه بزرگ‌تر از ۷ میلی‌متر باشد (شکل ۱۵-۳ ب) مگر این که در نقشه قید شده باشد.

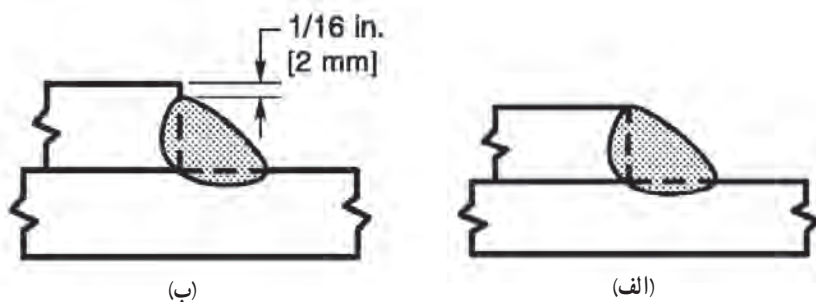

شکل ۱۵-۳

● طول مؤثر قطعات جوش نباید از ۴ برابر اندازه ساق جوش و از ۴۰ میلی‌متر کم‌تر شود.

● در اتصال لبه روی هم، حداقل طول پوشش دو ورق، مساوی ۵ برابر ضخامت ورق نازک‌تر است که نباید از ۲۵ میلی‌متر کمتر باشد (شکل ۱۶-۳).

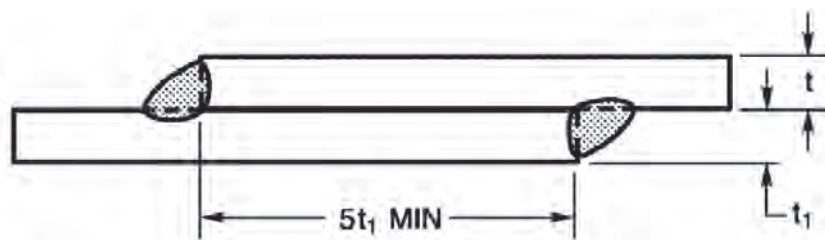

شکل ۱۶-۳

استانداردها و آیین‌نامه‌های بین‌المللی


از استانداردهای معتبری که در صنایع ایران مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد می‌توان به AWS D1.1 یا استاندارد پل‌ها، ساختمان‌ها و سازه‌های فلزی که توسط انجمن جوش کاری آمریکا تدوین شده است اشاره کرد.

برای ساخت مخزن تحت فشار بخش ۸ آیین‌نامه انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASME) و برای ساخت مخزن ذخیره‌ای و خطوط لوله از دستورالعمل‌های انستیتو نفت آمریکا (API) استفاده می‌شود.

آیین‌نامه جوش کاری ساختمان ایران

این آیین‌نامه که توسط معاونت امور فنی معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری تهیه و تدوین شده است، مقررات جوش کاری سازه‌های فولادی را در برمی‌گیرد. کاربرد این آیین‌نامه در محدوده مهندسی عمران (شامل ساختمان، پل و ...) است و نمی‌تواند در طراحی مخزن‌ها و لوله‌های تحت فشار مورد استفاده قرار گیرد.

تمرین نمونه ۳-۱: در اتصال نشان داده شده جنس ورق ها از St37 و الکترود مصرف شده از نوع E7018 بوده است. ظرفیت اتصال را تعیین کنید.

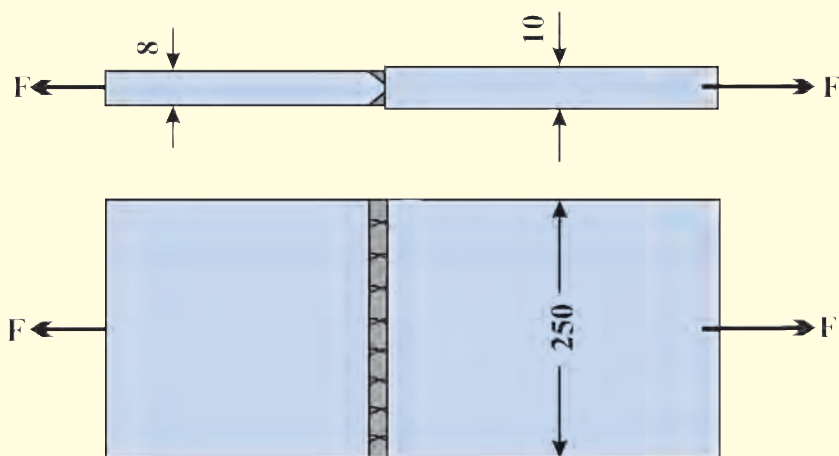

شکل ۳-۱۷

راه حل: اتصال از نوع سر به سر، جوش شیاری و نفوذ کامل است. بنابراین ورق ضعیف تر به ضخامت ۸ میلی متر ظرفیت اتصال را تعیین می کند.

با مراجعه به جدول پیوست ب-۲ برای فولاد St37 می دانیم:

$$\sigma_{\text{تسلیم}} = 234 \text{ MPa}$$

با استفاده از رابطه ۲-۷ تنش کششی مجاز آن را محاسبه می کنیم:

$$\sigma_{\text{مجاز}} = 0.6 \times 234 = 140 \text{ MPa}$$

برای سطح مقطع ضعیف ترین ورق اتصال داریم:


$$A = 250 \times 8 = 2000 \text{ mm}^2$$

بنابراین با استفاده از رابطه تنش $\sigma = \frac{F}{A}$ نیرو را محاسبه می کنیم:

$$F = \sigma \times A = 140 \times 2000 = 280000 \text{ N} = 280 \text{ kN}$$

$$F = 280 \text{ kN}$$

تمرین نمونه ۳-۲: شکل زیر یک اتصال لبه روی هم را نشان می دهد. در صورتی که جنس ورق ها از فولاد ساختمانی St37 و نوع الکترود E6013 باشد، با استفاده از مقررات آیین نامه، اندازه ساق و طول جوش را به نحوی تعیین کنید که استحکام جوش برابر با استحکام ضعیف ترین ورق اتصال باشد.

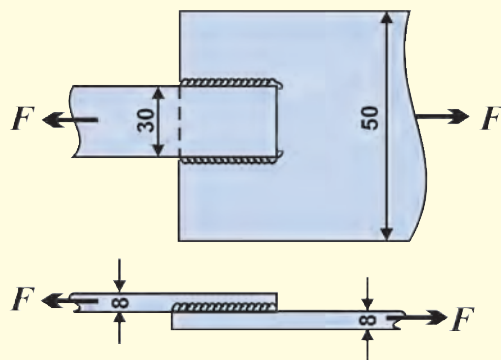

شکل ۱۸-۳

راه حل: با بررسی نوع اتصال و با توجه به جدول ۳-۳ مشخص می‌شود که تنش در جوش از نوع برشی در راستای خط جوش می‌باشد. ابتدا ضعیف‌ترین ورق اتصال را جهت تعیین بار قابل اعمال به اتصال شناسایی می‌کنیم. از آن‌جا که جنس هر دو ورق و ضخامت آن‌ها یکسان است، پس ورق به عرض ۳۰ mm ضعیف‌ترین جزء اتصال است. با مراجعه به مبحث تنش مجاز در فصل دوم و جدول ب-۲ تنش کششی مجاز فولاد St37 را به دست می‌آوریم.

$$\sigma_{\text{مجاز}} = 140 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

با استفاده از رابطه ۲-۲ داریم:

$$F = \sigma \times A = \left(140 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}\right) (30 \text{ mm}) (8 \text{ mm}) = 33600 \text{ N}$$

برای یافتن حداکثر اندازه ساق جوش به مقررات آیین‌نامه مراجعه می‌نماییم (بند ب بخش ۳-۲-۶). برای ورق به ضخامت ۸ mm اندازه ساق جوش ۶ mm توصیه شده است.

حال با استفاده از جدول ۳-۶ برای الکتروود گروه E60XX و اندازه ساق جوش ۶ mm مقاومت جوش را می‌یابیم.

$$F' = 400 \frac{\text{N}}{\text{mm}}$$

$$F = F' \times l \rightarrow l = \frac{F}{F'} = \frac{33600}{400} = 84 \text{ mm}$$


برای محاسبه طول جوش در هر طرف ورق داریم:

$$l_1 = \frac{84}{2} = 42 \text{ mm}$$

◀ طول جوش در هر طرف ورق

پرسش: شرایط مسأله فوق را با سایر مقررات ذکر شده آیین‌نامه مقایسه کنید. آیا تمام شرایط در این مسأله رعایت شده است؟

تمرین نمونه ۳-۳: یک اتصال لبه روی هم با فولاد St37 برای تحمل بار ۲۲۵kN طراحی شده است. ضخامت ورق ها ۱۰mm است و جوش کاری گوشه با اندازه ساق ۸mm اجرا خواهد شد. اگر از الکترودهای گروه E60xx استفاده شود، طول خط جوش مورد نیاز برای تحمل این بار را محاسبه کنید.

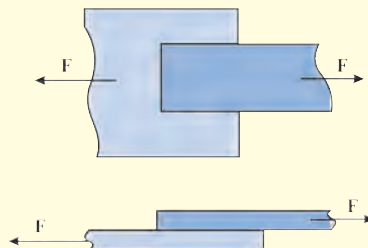

شکل ۳-۱۹

راه حل: اندازه ساق جوش ۸mm برای ورق به ضخامت ۱۰mm مطابق با مقررات آئین نامه است. برای محاسبه طول خط جوش مورد نیاز از دو راه حل مختلف استفاده می کنیم.

حل اول: جوش کاری از نوع گوشه است، پس با کمک رابطه ۳-۳ می توانیم طول جوش را محاسبه کنیم. در جدول ۳-۵ تنش برشی مجاز برای گروه الکترود E60XX، 95 N/mm^2 می باشد، پس داریم:

◀ طول خط جوش

$$\tau = \frac{F}{0.707 \times z \times l} \rightarrow l = \frac{F}{0.707 \times z \times \tau} = \frac{225000 \text{ N}}{0.707 (8 \text{ mm}) (95 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2})} = 419 \text{ mm} \approx 420 \text{ mm}$$

حل دوم: از آنجا که نوع الکترود E60XX است. با استفاده از رابطه ۳-۵ و جدول ۳-۶ می توانیم مقاومت جوش گوشه را محاسبه کنیم. جدول فوق مقاومت جوش گوشه با اندازه ساق ۸mm را $540 \frac{\text{N}}{\text{mm}}$ اعلام می کند، پس داریم:


$$F = F' \times l \rightarrow l = \frac{F}{F'} = \frac{225000 \text{ N}}{540 \frac{\text{N}}{\text{mm}}} = 417 \text{ mm} \approx 420 \text{ mm}$$

توجه داشته باشید که خط جوش ها باید نسبت به قطعه و نیروی وارده به صورت متقارن قرار گیرند.

پرسش: پاسخ های دقیق دو راه حل، چند درصد با یکدیگر اختلاف دارند؟ آیا این اختلاف قابل چشم پوشی

است؟


تمرین های فصل سوم

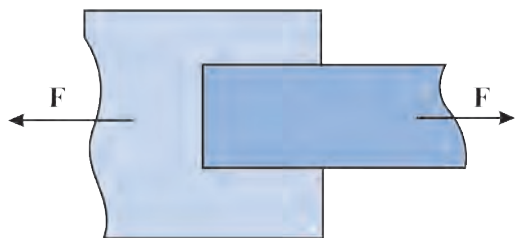

۳-۱- در شکل روبه‌رو به ورق باریک‌تر به ابعاد $150\text{ mm} \times 12\text{ mm}$ نیروی 72 kN وارد می‌شود. جنس ورق St44 و الکترودها از سری E60XX هستند. اندازه ساق جوش نیز 10 mm است.

الف) طول جوش در هر طرف پلیت چقدر باشد تا اتصال نیروی F را تحمل کند؟

 ب) آیا یک خط جوش در انتهای ورق می‌تواند به تنهایی نیروی وارده را تحمل کند؟



شکل ۳-۲

۳-۲- در یک اتصال لبه روی هم به ورق باریک‌تر به ابعاد $150\text{ mm} \times 12\text{ mm}$ نیروی 27 kN وارد می‌شود. اگر اندازه ساق جوش 10 mm باشد و 100 mm از انتهای ورق هم جوش کاری شده باشد طول هر یک از جوش‌های طرفین چقدر است؟ جنس پلیت از St52 و الکترودها از کلاس E70XX هستند.


۳-۳- دو ورق به عرض 130 mm و ضخامت 6 mm در یک اتصال لبه روی هم از زیر و رو به وسیله دو خط جوش گوشه به عرض ورق متصل شده‌اند. اگر اندازه ساق جوش $4/5\text{ mm}$ باشد و الکتروده مصرفی E60XX باشد:

الف) بیش‌ترین نیروی کششی قابل اعمال به اتصال چقدر است؟ اگر جنس پلیت‌ها از St37 باشد، مقاومت کششی ورق را نیز بررسی نمایید.

ب) اگر اتصال به صورت سربه‌سرا اجرا شود، ظرفیت اتصال را محاسبه کنید؟


۳-۴- در شکل زیر لوله‌ای به یک ناودانی جوش کاری شده است. اگر اندازه ساق جوش 6 mm و قطر خارجی لوله

100 mm و تنش برشی مجاز در فلز جوش $\frac{N}{\text{mm}^2}$ باشد، حداکثر مقدار نیروی کششی (F) قابل اعمال به اتصال چقدر است؟

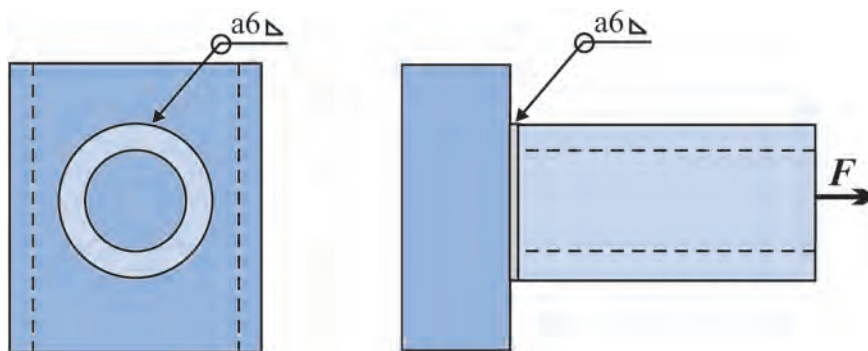


شکل ۳-۴

۳-۵- دو ورق به عرض 120 mm و به ضخامت ۸ و ۱۲ از جنس St37 با دو خط جوش عرضی با ساق های ۶ و ۱۰ و با استفاده از الکتروود E60XX به هم جوش شده اند. حداکثر ظرفیت اتصال را محاسبه کنید.

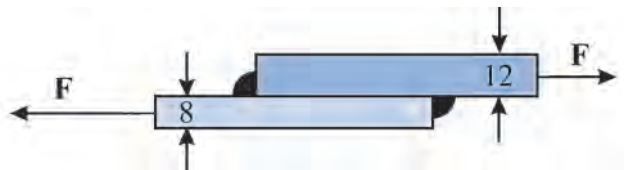

شکل ۳-۲۲

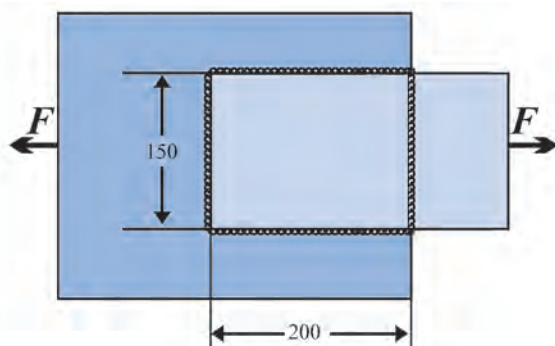


شکل ۳-۲۳

۳-۶- در شکل زیر ورق ها از جنس St37 و به ضخامت 15 mm می باشند. از جوشی به ساق 10 mm و الکتروود E60XX برای اتصال استفاده شده است. الف) بیش ترین مقدار نیروی F را محاسبه کنید. ب) با توجه به قسمت الف حداقل طول پوشش دو ورق را محاسبه کنید.

مسئله برای تمرین بیشتر

۳-۷- جنس قطعات در اتصال شکل زیر فولاد St37 است و برای جوش کاری از الکتروود گروه E70XX استفاده شده است. اندازه ساق خط جوش های ۱ و ۲ را برای تحمل نیروی $F = 500\text{ kN}$ حساب کنید.

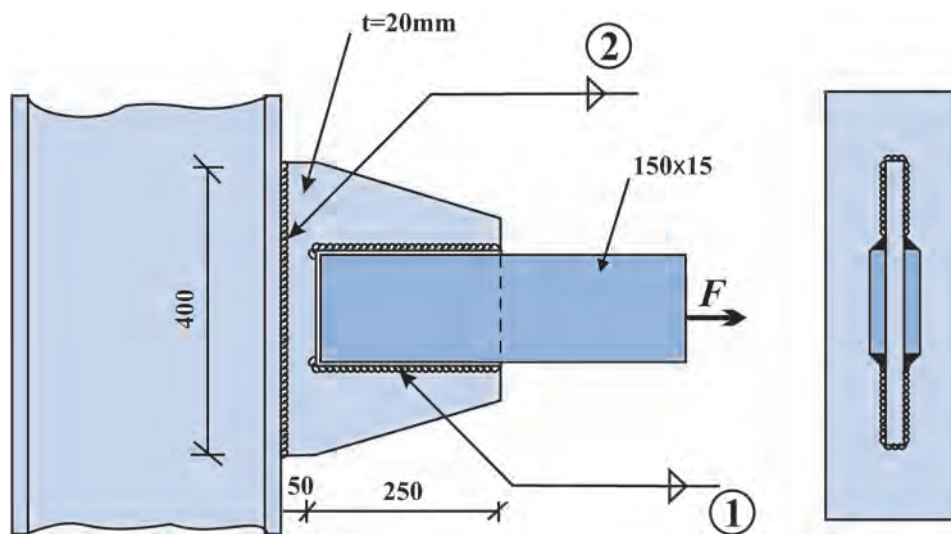


شکل ۳-۲۴

خلاصهٔ فصل سوم

● با مرور مطالبی که در این فصل آموخته‌اید، مباحث مطرح شده و روش‌های حل مسأله را خلاصه نویسی کنید.

فصل ۲

اتصال در سازه های فلزی
اتصال پیچی و اتصال پرچی

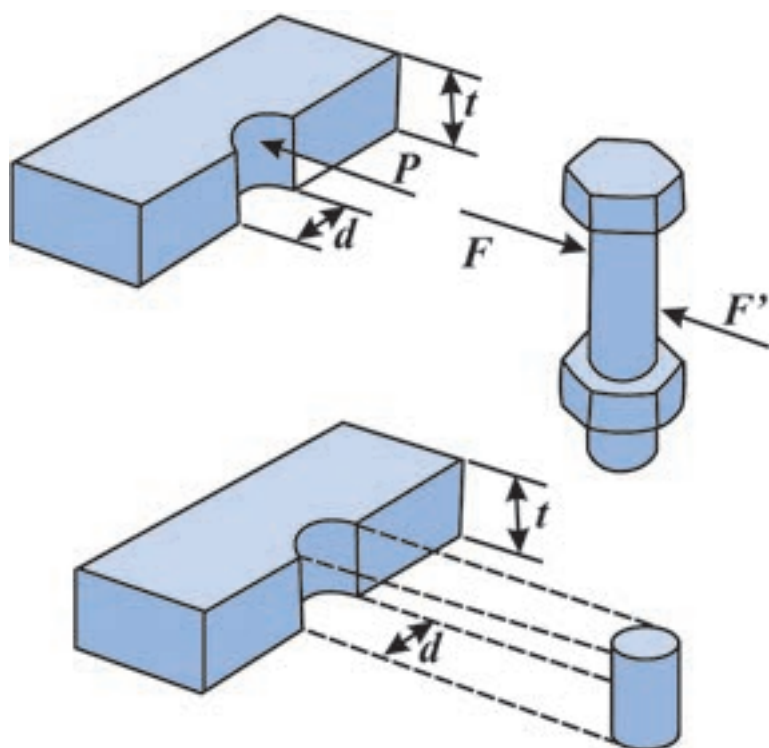

هدف‌های رفتاری فصل چهارم :

آیا می‌توانید نیروهایی که یک اتصال پیچی تحمل می‌کند را محاسبه نمایید؟
چه شباهتی میان محاسبات اتصال پیچی و اتصال پرچی وجود دارد؟

پس از پایان این درس از هنرجو انتظار می‌رود که :

- انواع اتصال پیچی را بشناسد.
- درجه استحکام پیچ را از جداول استخراج کند.
- گشتاور بستن پیچ را از جداول استخراج کند.
- تنش برشی، تنش کششی و تنش لهیدگی در اتصال پیچی اتکایی را محاسبه کند.
- محاسبات اتصال پیچی اتکایی را انجام دهد.
- محاسبات اتصال پرچی را انجام دهد.

مدت زمان آموزش :

- ۱۰ ساعت

مقدمه

اتصال

پیچ و مهره‌ای از

متداول‌ترین روش‌های

اتصال در صنعت است. این اتصال

بعد از جنگ جهانی دوم و با تولید پیچ‌های با

استحکام بالا رفته رفته جایگزین اتصال‌های پرچی شد.

اتصال پرچی پیش از آن و در نبود روش‌های جاری جوش‌کاری،

اصلی‌ترین روش اتصال سازه‌های فلزی بود. پرچ‌کاری روشی زمان‌بر و



پرخطاست، اما در مقابل، اتصال پیچی علاوه بر سهولت اجرا از دقت خوبی برخوردار

است و استحکام قابل اطمینانی دارد. در این فصل محاسبه تنش در اتصال پیچی و پرچی بررسی



شده است.

۴- اتصالات پیچی

در فصل قبل با انواع اتصال در سازه‌های فلزی آشنا شده‌اید. اتصالات پیچ و مهره‌ای معمولاً به دو صورت لبه روی هم، یا سربه‌سر طراحی می‌شوند. در شکل ۴-۱ اتصال لبه روی هم با یک ردیف پیچ و در شکل ۴-۲ اتصال لبه روی هم با دو ردیف پیچ، نشان داده شده است.

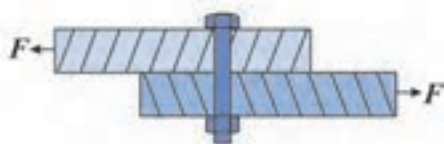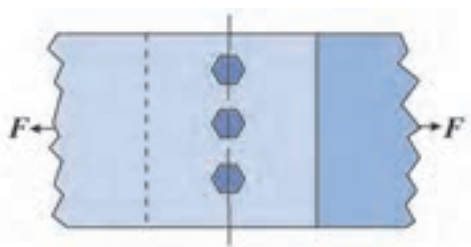

شکل ۴-۱- اتصال لبه روی هم یک ردیفه

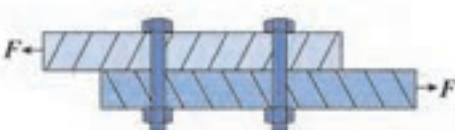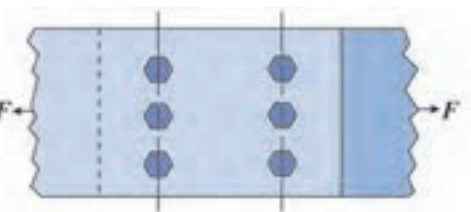


شکل ۴-۲- اتصال لبه روی هم دو ردیفه



اجرای اتصال بادبندها از نوع پیچی

فرض بر این است که در اتصال، هر پیچ به تناسب، بخشی از نیروی وارد شده به اتصال را تحمل می‌کند. برای نمونه در اتصال لبه روی هم (شکل ۴-۲) که با شش پیچ به هم متصل شده


است، فرض می‌شود که هر پیچ یک ششم باری که به اتصال اعمال می‌شود را از یک ورق به ورق دیگر انتقال می‌دهد.

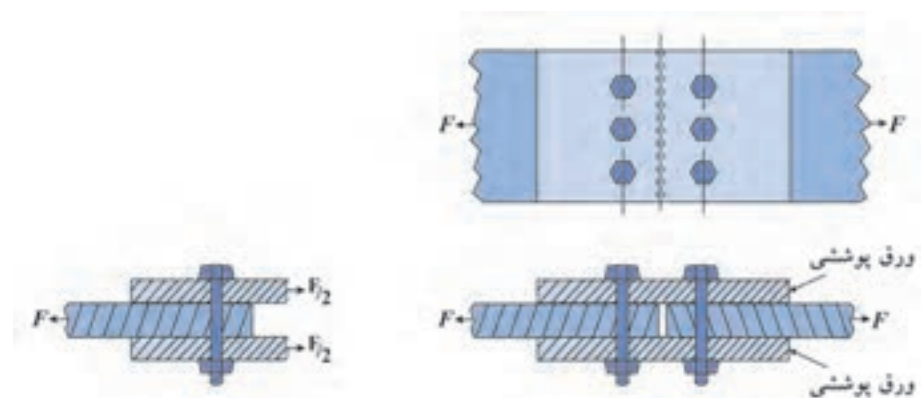


شکل ۳-۴ - اتصال سربه‌سر یک ردیفه

همان‌گونه که در شکل‌ها ملاحظه می‌شود، معمولاً ردیف پیچ‌ها عمود بر راستای نیروی اعمال شده به اتصال است.

شکل‌های ۳-۴ و ۴-۴ اتصال سربه‌سر با یک و دو ردیف پیچ را نشان می‌دهد. اتصال پیچی سربه‌سر با یک یا دو ورق پوششی (واسطه) ایجاد می‌شود.

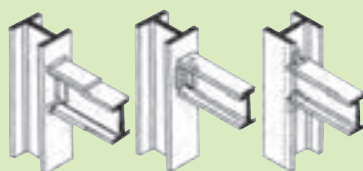

نمونه طرح اتصال تیر به ستون

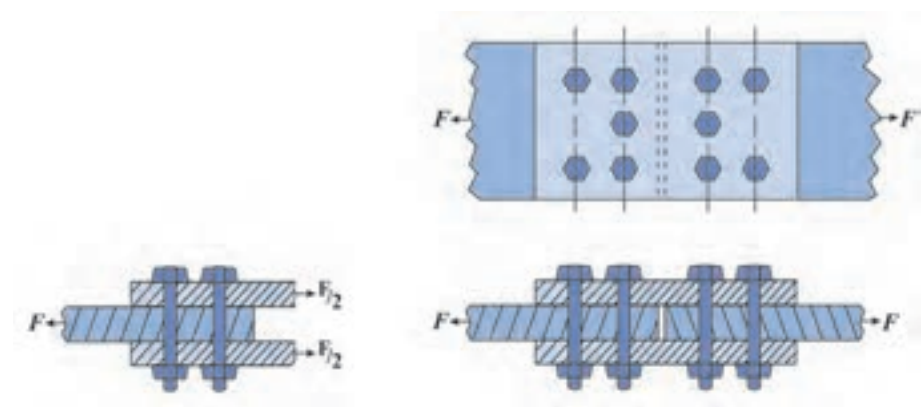

شکل ۴-۴ - اتصال سربه‌سر دو ردیفه

هر اتصال سربه‌سر به دو نیمه مشابه، قابل تقسیم است و هر نیمه، کل بار را تحمل می‌کند. بنابراین در حل مسائل اتصال سربه‌سر، یک نیمه آن را در نظر می‌گیریم. برای نمونه در شکل ۳-۴ هر پیچ یک سوم باری که از ورق اصلی اتصال به ورق‌های پوششی منتقل می‌شود و در شکل ۴-۴ هر پیچ یک پنجم بار را تحمل می‌کند.


۴-۱- انواع اتصالات پیچی

اتصال‌های پیچی از نظر طراحی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

الف) اتصال اصطکاکی: در این نوع اتصال با اعمال گشتاور متناسب برای سفت

کردن پیچ و مهره، پیچ‌ها کشیده می‌شوند. در نتیجه نیروی فشاری به ورق‌های اتصال وارد شده و باعث ایجاد نیروی اصطکاک بین ورق‌ها می‌شود. از این رو این اتصال را اصطکاکی می‌نامند. تنش‌های به وجود آمده در این پیچ‌ها نسبتاً پیچیده هستند و در این کتاب محاسبه نخواهند شد.

در جدول ۴-۱ بیش‌ترین گشتاور مجاز بستن پیچ‌ها در اتصال پیچی اصطکاکی و سطح مقطع تنش پیچ‌ها ارائه شده است.

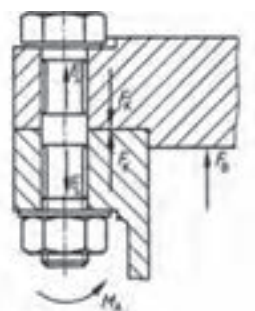


شکل ۴-۵

جدول ۴-۱- محاسبه اتصالات پیچی - اصطکاکی

مشخصه رزوه	سطح مقطع تنش A_s mm^2	حداکثر گشتاور بستن پیچ با یکای N.m								
		درجه استحکام								
		8.8			10.9			12.9		
		ضریب اصطکاک μ								
		۰٫۱۰	۰٫۱۵	۰٫۲۰	۰٫۱۰	۰٫۱۵	۰٫۲۰	۰٫۱۰	۰٫۱۵	۰٫۲۰
M8	۳۶٫۶	۲۰	۲۵	۳۰	۳۰	۳۷	۴۴	۳۵	۴۳	۵۲
M10	۵۸٫۰	۴۰	۵۰	۶۰	۵۹	۷۳	۸۷	۶۹	۸۴	۱۰۰
M12	۸۴٫۳	۶۹	۸۷	۱۰۵	۱۰۰	۱۲۵	۱۵۱	۱۲۰	۱۴۸	۱۷۷
M16	۱۵۷	۱۷۰	۲۲۰	۲۶۰	۲۵۰	۳۱۵	۳۸۰	۲۹۰	۳۷۰	۴۴۵
M20	۲۴۰	۳۴۰	۴۳۰	۵۲۰	۴۹۰	۶۱۵	۷۴۰	۵۷۰	۷۰۰	۸۴۰
M24	۳۵۳	۵۹۰	۷۴۰	۸۹۰	۸۴۰	۱۰۵۰	۱۲۵۰	۹۸۰	۱۲۵۰	۱۵۰۰
M8×1	۳۹٫۲	۲۲	۲۸	۳۳	۳۲	۴۰	۴۸	۳۷	۴۶	۵۶
M10×1.25	۶۱٫۲	۴۲	۵۳	۶۴	۶۲	۷۷	۹۳	۷۲	۹۰	۱۱۰
M12×1.5	۸۸٫۱	۷۲	۹۲	۱۱۰	۱۰۵	۱۳۲	۱۶۰	۱۲۵	۱۵۵	۱۸۵
M16×1.5	۱۶۷	۱۸۰	۲۳۰	۲۸۰	۲۶۵	۳۴۰	۴۱۰	۳۱۰	۳۹۰	۴۸۰
M20×1.5	۲۷۲	۳۷۵	۴۸۰	۵۹۰	۵۳۰	۶۸۰	۸۴۰	۶۲۰	۸۰۰	۹۸۰
M24×2	۳۸۴	۶۳۰	۸۱۰	۹۹۰	۹۰۰	۱۱۵۰	۱۴۰۰	۱۰۵۰	۱۳۵۰	۱۶۵۰

فکر کنید

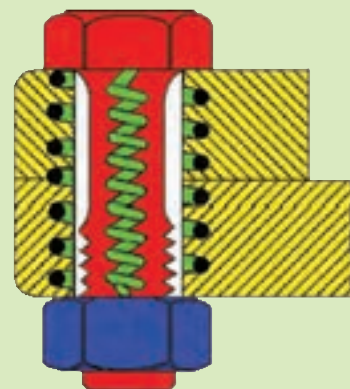

پیچ در اتصال اصطکاکی آنقدر کشیده می‌شود تا مانند فنر عمل کند و ورق‌های اتصال را به هم بفشارد.



غیاث‌الدین جمشید کاشانی

(حدود ۷۹۰-۸۳۲ هجری)

جمشید بن مسعود طبیب کاشانی ملقب به غیاث‌الدین که در غرب به الکاشی (al-kashi) مشهور است.

ریاضی‌دانی برجسته و ستاره‌شناس و محاسبی ماهر و زبردست بود. آلات رصدی دقیقی اختراع کرد و در دوران فعالیت علمی‌اش به تألیف کتاب‌های متعددی در زمینه ریاضیات و نجوم پرداخت. وی محاسبه سینوس (جیب) زاویه یک درجه را با روش ابتکاری تا هفده رقم اعشاری به دست آورده که با مقداری که امروزه محاسبه می‌شود هم‌خوانی دارد.

(ب) اتصال اتکایی: این اتصال جایگزین اتصال پرچی شده است. در این اتصال پیچ تنها نیروی بین اعضای اتصال را منتقل می‌کند. محاسبات تنش در این نوع اتصال را در ادامه این فصل بررسی خواهیم کرد.

۴-۲- درجه استحکام پیچ‌ها

استانداردهای مختلفی برای مشخص کردن استحکام پیچ‌ها تدوین شده است. در جدول ۴-۲ درجه استحکام پیچ‌ها در استاندارد ISO ارائه شده است. درجه استحکام بر روی سرپیچ‌ها حک می‌شود.

جدول ۴-۲- درجه استحکام پیچ‌ها

درجه استحکام	3.6	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8	9.8	10.9	12.9
استحکام نهایی N/mm^2	۳۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰	۱۲۰۰
استحکام نقطه تسلیم N/mm^2	۱۸۰	۲۴۰	۳۲۰	۳۰۰	۴۰۰	۴۸۰	۶۴۰	۷۲۰	۹۰۰	۱۰۸۰

مثال: در یک اتصال پیچی اصطکاکی از پیچ $M10 \times 1.25$ از نوع 10.9 استفاده شده است. اگر ضریب اصطکاک ۲۰٪ باشد، بیشترین گشتاور مجاز برای بستن این پیچ‌ها چقدر است؟

پاسخ: با مراجعه به جدول ۴-۱ ملاحظه می‌شود که حداکثر گشتاور بستن این پیچ‌ها 93 N.m است.

نکته: با استفاده از اعداد به کار رفته در درجه استحکام پیچ‌ها می‌توان مستقیماً و بدون مراجعه به جدول فوق، مقدار مقاومت نهایی و مقاومت در نقطه تسلیم را محاسبه کرد.

$$۱۰۰ \times \text{رقم سمت چپ} = \text{مقاومت نهایی} (N/mm^2)$$

$$۱۰ \times \text{رقم سمت راست} \times \text{رقم سمت چپ} = \text{مقاومت تسلیم} (N/mm^2)$$


مثال: محاسبه مقاومت نهایی پیچ با درجه استحکام 10.9

$$\text{مقاومت نهایی} = ۱۰ \times ۱۰۰ = ۱۰۰۰ \text{ N/mm}^2$$

$$\text{مقاومت تسلیم} = ۱۰ \times ۹ \times ۱۰ = ۹۰۰ \text{ N/mm}^2$$

۴-۳- گسیختگی در اتصال پیچی

برای تشخیص دلایل اصلی گسیخته شدن اتصالات پیچی، اتصال شکل ۴-۱ را در نظر بگیرید. اتصال ممکن است مانند آنچه که در شکل ۴-۶ نمایش داده شده است در اثر بریدن پیچ‌ها از بین برود.

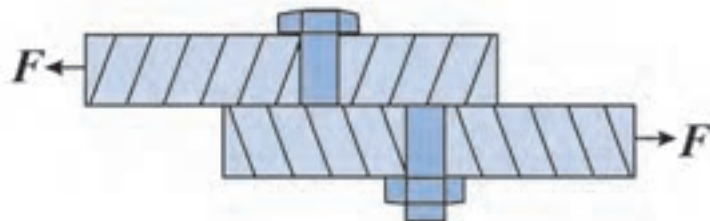


شکل ۴-۶- برش در پیچ باعث گسیختگی اتصال شده است.


احتمال دیگری که وجود دارد پاره شدن ورق از ضعیف‌ترین مقطع است. همان‌گونه که می‌دانید به دلیل سوراخ‌کاری‌های انجام شده در ردیف پیچ‌های اتصال، سطح مقطع کاهش یافته و در مقابل نیروی وارد شده کم‌تر مقاومت خواهد کرد. این نوع گسیختگی اتصال در شکل ۴-۷ نشان داده شده است.



برش در پیچ‌ها، باعث گسیختگی اتصال در زمان زلزله شده است.

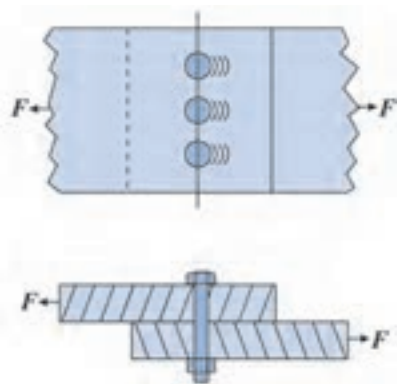

شکل ۴-۸- لهیدگی ورق‌ها باعث گسیختگی اتصال شده است.

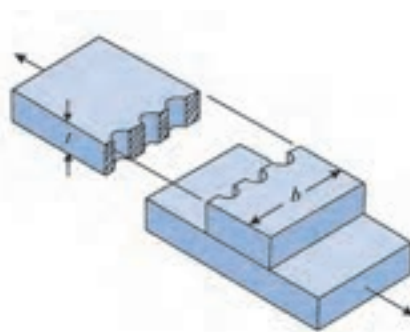

شکل ۴-۷- کشش در سطح مقطع تضعیف شده ورق باعث گسیختگی اتصال شده است.

در صورتی که فاصله سوراخ‌های ابتدا و انتها تا لبه ورق به اندازه کافی پیش‌بینی نشده باشد، احتمال پارگی بین پیچ تا لبه ورق نیز وجود دارد. سومین دلیل از بین رفتن اتصال پیچی له شدن ورق‌ها در اثر نیروی وارد شده توسط پیچ به آن‌هاست. شکل ۴-۸ لهیدگی ورق اتصال را نشان می‌دهد. در این فصل هر یک از این دلایل را بررسی کرده و محاسبات مربوط به آن را انجام خواهیم داد.

گسیختگی در اتصالات پیچی

- بریده شدن پیچ‌ها
- پاره شدن ورق‌ها
- له شدن ورق‌ها

۴-۴- تنش در اتصال پیچی


تنش‌های واقعی به وجود آمده در اتصالات پیچی، ساده نیستند اما در محاسبات، تنش‌های به وجود آمده در پیچ‌های اتکایی را به صورت تنش‌های ساده کششی، فشاری و برشی در نظر می‌گیرند.

در محاسبات تنش در اتصال‌های پیچی نیز از رابطه تنش (رابطه ۴-۱) استفاده می‌کنیم:

$$\text{تنش} = \frac{F}{A}$$

در اتصال پیچی اتکایی سه تنش را مورد بررسی قرار می‌دهند: تنش برشی در ساق پیچ و تنش کششی و تنش لهیدگی در ورق اتصال.

فکر کنید

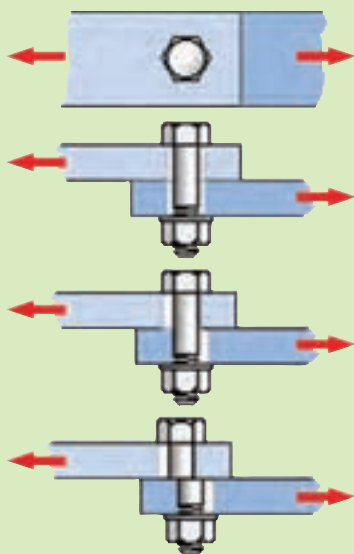

چرا در اتصالات اتکایی A_s بر اساس قطر نامی پیچ محاسبه می‌شود، اما در اتصالات اصطکاکی کمی کمتر از آن و مطابق جدول ۴-۱ انتخاب می‌شود.

۴-۴-۱- تنش برشی در ساق پیچ: برای محاسبه تنش برشی در ساق پیچ رابطه فوق


$$\tau = \frac{F}{A_s}$$

را به این صورت می‌نویسیم:
که در آن:

τ : تنش برش در ساق پیچ

F : نیروی اعمال شده به اتصال

A_s : کل سطح مقطعی است که نیروی برش به آن اعمال می‌شود.

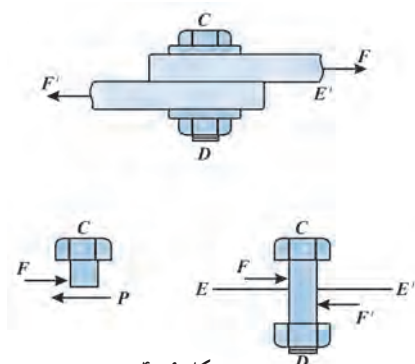


شکل ۴-۹

اگر قطر پیچ‌ها را با d و تعداد سطوحی که در برابر نیروی برش مقاومت می‌کنند را با n نمایش دهیم، رابطه بالا به این صورت نوشته می‌شود:

$$\tau = \frac{F}{n \cdot A_s} = \frac{F}{n \left(\frac{\pi d^2}{4} \right)} \quad \text{رابطه ۴-۱}$$

در یک اتصال لبه روی هم مانند آنچه که در شکل ۴-۲ نشان داده شده است، هر پیچ تنها در یک مقطع تحت تأثیر نیروی برشی قرار دارد. بنابراین در چنین نمونه‌ای، سطح شش پیچ در برابر نیروی برشی F مقاومت می‌کند. در این صورت در رابطه (۴-۱) مقدار n را ۶ قرار می‌دهیم

اما در اتصال سربسر نشان داده شده در شکل ۴-۱۰ هر پیچ در یک نیمه اتصال، در دو سطح در برابر نیروی برشی مقاومت می‌کند. یعنی اگر همان‌طور که در شکل نشان داده شده است، اتصال در اثر نیروی برشی گسیخته شود، هر پیچ از دو سطح دچار برش خواهد شد (برش دوگانه). برای نمونه در اتصال نشان داده شده در شکل ۴-۴ مقدار n برابر $10 = 2 \times 5$ خواهد بود.

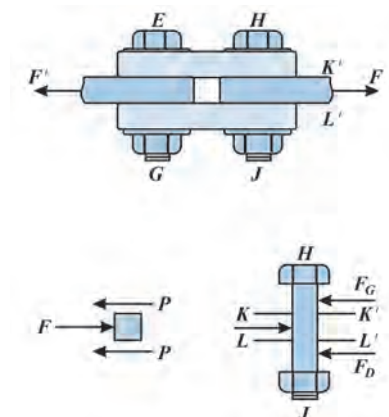


شکل ۴-۱۰- برش دوگانه

۴-۴-۲- تنش کششی در ورق اتصال: همان‌گونه که گفته شد ممکن است یک اتصال پیچی مانند آنچه که در شکل ۴-۷ نشان داده شده است در اثر تنش کششی در سطح مقطع ضعیف شده ورق، گسیخته شود. برای محاسبه تنش کششی در ورق به سطح مقطع مؤثری از اتصال که در برابر نیروی کششی مقاومت می‌کند نیاز می‌باشد. در اتصالات پیچی سطح مقطع مؤثر ورق در خط ردیف پیچ‌ها است که در اثر سوراخ‌کاری‌های انجام شده، کاهش یافته است. برای محاسبه سطح مؤثر ورق از رابطه زیر استفاده می‌شود.

$$A_t = bt - nDt = (b - nD)t$$

که در آن:

A_t : سطح مقطع مؤثر ورق (mm^2)

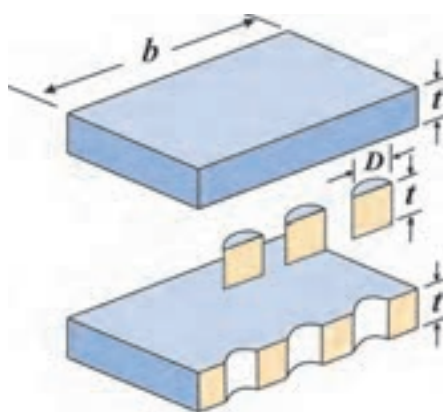

شکل ۴-۱۱- مراحل محاسبه سطح مؤثر ورق



از اتصالات پیچی و جوشی در ساخت اسکلت‌های فلزی استفاده می‌شود.

محاسن و مشکلات هر کدام از این روش‌ها را بررسی نمایید.



خیام

عمر بن ابراهیم خیام در سال ۴۳۹ هجری (۱۰۴۸ میلادی) در شهر نیشابور به دنیا آمد. بسیار جوان بود که در فلسفه و ریاضیات تبحر یافت. استعداد شگرف خیام سبب شد که وی در زمینه‌های دیگری از دانش بشری نیز دستاوردهایی داشته باشد.

از وی رساله‌های کوتاهی در زمینه‌هایی چون مکانیک، هیدرواستاتیک، هواشناسی، نظریه موسیقی و غیره نیز بر جای مانده است. خیام پس از عمری پربار سرانجام در سال ۵۱۷ هجری در موطن خویش نیشابور درگذشت و با مرگ او یکی از درخشان‌ترین صفحات تاریخ اندیشه در ایران بسته شد.

b : عرض ورق (mm)

t : ضخامت ورق (mm)

n : تعداد سوراخ پیچ‌ها در یک ردیف

D : قطر سوراخ پیچ‌ها (mm)


همان‌گونه که در شکل ملاحظه می‌کنید bt سطح مقطع ورق قبل از سوراخ‌کاری است. Dt مساحت مقطع موادی است که در اثر هر سوراخ از سطح مقطع ورق کم شده است و $b-nD$ عرض مؤثر ورق باقی‌مانده پس از n سوراخ‌کاری در یک ردیف بر روی ورق است. با استفاده از مساحت مؤثر به دست آمده به شیوه فوق، رابطه تنش کششی در ورق به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\sigma_t = \frac{F}{A_t} \rightarrow \sigma_t = \frac{F}{(b-nD)t} \quad \text{رابطه ۴-۲}$$

توجه: برای آسان‌تر شدن عملیات مونتاژ در اتصالات پیچی و پرچی و از آن‌جا که در عمل تطابق سوراخ‌ها به صورت کامل ممکن نیست، قطر سوراخ‌ها را بزرگ‌تر از ساق پیچ یا پرچ انتخاب می‌کنند. مقدار توصیه شده اندازه سوراخ‌ها در استانداردهای مختلف متفاوت است. در این کتاب قطر سوراخ را ده درصد بزرگ‌تر از ساق پیچ یا پرچ در نظر گرفته می‌شود و با حرف D نمایش داده می‌شود.

$$D = 1/1 \times d \quad \text{بنابراین:}$$

۴-۴-۳- تنش لهیدگی در ورق اتصال: همان‌گونه که در شکل ۴-۱۲ نشان داده شده است، زمانی که نیروی F به ورق وارد می‌شود، ورق بر روی سطح استوانه‌ای پیچ نیرو وارد می‌کند و عکس‌العمل این نیرو نیز از طرف پیچ به ورق وارد می‌شود. بنابراین یک نیروی فشاری تولید می‌شود که مقدار آن در نقاط مختلف پیرامون پیچ متفاوت است.

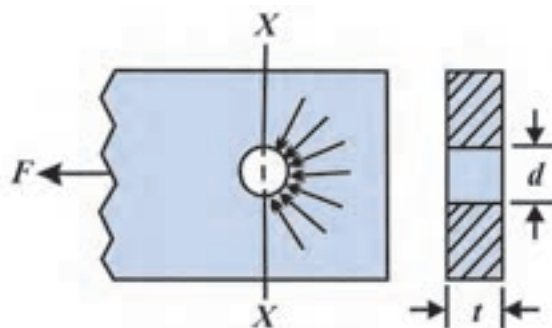

شکل ۴-۱۲ در شکل نیروهای واکنشی نمایش داده شده اند که منجر به لهیدگی در ورق اتصال می‌شود.

تنش ایجاد شده در اثر این نیروی فشاری در ورق را تنش لهیدگی می‌نامند. سطح تماسی که برای محاسبه تنش لهیدگی استفاده می‌شود، سطح تختی است عمود بر راستای نیرو که از مرکز پیچ می‌گذرد. این سطح مستطیلی است به [ابعاد] ضخامت ورق (t) و [عرض] قطر پیچ (d). در این صورت سطح لهیدگی برای هر پیچ td خواهد بود.

$$A_c = n \times t \times d$$

$$\sigma_c = \frac{F}{A_c} \rightarrow \sigma_c = \frac{F}{ntd} \quad \text{رابطه ۳-۴}$$

که در آن :


F : نیروی خارجی وارد شده به اتصال (N)

σ_c : تنش لهیدگی در ورق ($\frac{N}{mm^2}$ یا Mpa)

t : ضخامت ورق (mm)

d : قطر پیچ (mm)

n : تعداد سطوح لهیدگی

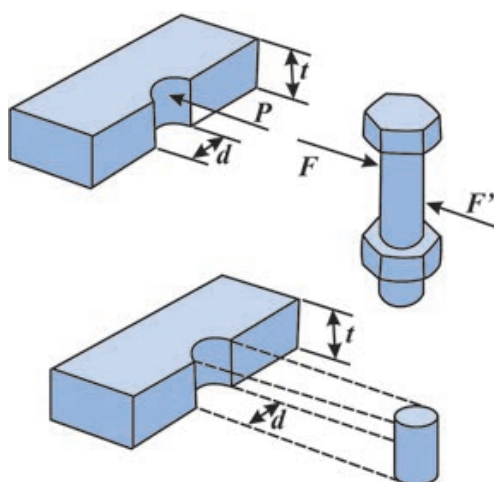

شکل ۱۳-۴- نیروی عکس العمل P منجر به تنش لهیدگی در ورق می‌شود.

نکته: تنش لهیدگی مجاز را از رابطه ۴-۴ محاسبه می‌کنند. به عنوان مثال برای فولاد ساختمانی St37 که تنش کششی نهایی 255 Mpa است. تنش لهیدگی مجاز 311 Mpa می‌باشد.

$$\delta_c = 1.33 \sigma_y \quad \text{رابطه ۴-۴}$$



استفاده از اتصال پرچی در گذشته بسیار رایج بوده است که امروزه اتصالات های جوش کاری و پیچی جایگزین آن شده‌اند.







اتصال پرچی در ساخت بزرگترین پل فلزی جهان به کار رفته است.

۴-۵- اتصال پرچی

پرچ کاری از قدیمی‌ترین روش‌های اتصال است. اتصال‌های پرچ کاری را می‌توان از پل‌های فلزی و سازه‌های فلزی صنعت هوا فضا تا اتصال در محصولات چرمی مشاهده کرد. اگرچه امروزه پرچ کاری در سازه‌های فلزی جای خود را به انواع دیگر اتصالات می‌دهد اما هم‌چنان کاربردهایی از آن خصوصاً در بازسازی سازه‌های قدیمی مشاهده می‌شود. با انواع پرچ‌ها و روش‌های پرچ کاری در سایر دروس تخصصی خود آشنا خواهید شد.

محاسبه تنش در اتصال‌های پرچی، مشابه محاسبات تنش در اتصال‌های پیچی اتکایی است و از روابط ۴-۱، ۴-۲ و ۴-۳ در مورد این نوع اتصال‌ها نیز می‌توان استفاده کرد. جدول ۴-۳ خلاصه‌ای از گسیختگی در اتصال‌های پیچی و پرچی و روابط تنش آن‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۳- گسیختگی در اتصال‌های پیچی و پرچی و روابط تنش آنها

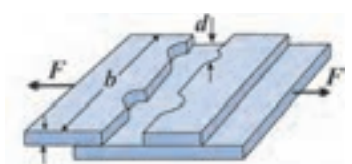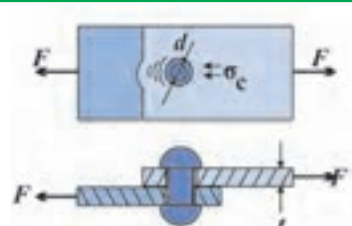شرح	طرح اتصال	رابطه محاسبه تنش
		$t = \frac{4F}{\pi d^2}$
۱- برش در ساق پیچ یا پرچ		$\tau = \frac{4F}{\pi d^2}$
۲- کشش در مقطع تضعیف شده در ورق		$\sigma_t = \frac{F}{(b - nD)t}$
۳- لهیدگی در ورق		$\sigma_c = \frac{F}{n.t.d}$



تمرین نمونه ۴-۱: یک اتصال لبه روی هم پیچی یک ردیفه با چهار عدد پیچ M20 با درجه استحکام 8.8 در شکل ۴-۱۴ نشان داده شده است. ابعاد ورق جنس آن از فولاد ساختمانی St37 و جنس آن $300 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$ است. با مراجعه به جداول استاندارد های معرفی شده بیشترین بار قابل اعمال به اتصال را محاسبه کنید؟



شکل ۴-۱۴

راه حل: برای تعیین بیشترین بار قابل اعمال به اتصال، می بایست ضعیف ترین جز اتصال را شناسایی نموده و حداکثر بار قابل اعمال به ضعیف ترین جزء اتصال را به عنوان ظرفیت اتصال اعلام نمود. بنابراین لازم است تا هر سه نوع تنش را مورد بررسی قرار دهیم.

الف) تنش برشی در ساق پیچ: درجه استحکام پیچها 8.8 اعلام شده است. با مراجعه به جدول ۴-۲ استحکام تسلیم آن استخراج می شود. سپس با استفاده از رابطه ۲-۸ تنش برشی مجاز محاسبه می شود.

$$\tau_{\text{مجاز}} = \frac{1}{4} \times \sigma_{\text{تسلیم}} = \frac{1}{4} (640 \text{ MPa}) = 160 \text{ MPa}$$

$$A_s = \pi d^2 / 4 = \frac{\pi \times 20^2}{4} = 314 \text{ mm}^2$$

$$\tau = \frac{F}{n.A} \rightarrow$$

حال با استفاده از رابطه ۴-۱ داریم:

$$F = \tau \cdot n \cdot A = (160 \text{ MPa})(4)(314 \text{ mm}^2) = 201056 \text{ N} = 201 / 5 \text{ kN}$$

ب) تنش کششی در ورق: جنس ورق St37 است پس با استفاده از رابطه ۲-۷ و جدول ب-۲، $\sigma_{\text{مجاز}} = 140 \text{ MPa}$ است. قطر ساق پیچهای M20، بیست میلی متر می باشد. پس قطر سوراخ محاسبه می شود.

$$D = 1/8 \times d = 1/8 \times 20 = 22 \text{ mm}$$

با کمک رابطه ۴-۲ نیروی قابل اعمال به سطح مقطع مؤثر ورق محاسبه می شود.

$$\sigma_t = \frac{F}{(b - nD)t} \rightarrow F = \sigma_t (b - nD)t$$

$$= (140 \text{ MPa})(300 \text{ mm} - 4 \times 22 \text{ mm})(10 \text{ mm})$$


$$= 296800 \text{ N} = 296 / 8 \text{ kN}$$

ج) تنش لهیدگی در ورق: تنش لهیدگی مجاز فولاد St37، 311 MPa است. پس با استفاده از رابطه

۴-۳ داریم:

$$\sigma_c = \frac{F}{ntd} \rightarrow F = \sigma_c ntd = (311 \text{ MPa})(4)(10 \text{ mm})(20 \text{ mm}) = 248800 = 248 / 8 \text{ kN}$$

با مقایسه پاسخ های به دست آمده، ملاحظه می شود که اگر مقدار نیروی F از 311 kN تجاوز کند، در ورق لهیدگی رخ خواهد داد. پس علی رغم آن که پیچ ها نیروی 201/5 kN و ورق نیروی 248/8 kN را تحمل می کند، ظرفیت این اتصال را تنش لهیدگی در ورق تعیین می کند. پس بیشترین بار قابل اعمال به اتصال 248/8 kN می باشد.

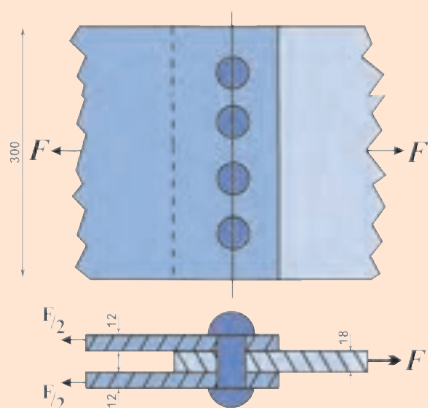

شکل ۴-۱۵

تمرین نمونه ۴-۲: در اتصال نشان داده شده در شکل ۴-۱۵ از چهار عدد پرچ دوگانه به قطر ۲۵mm استفاده شده است. جنس پرچ‌ها و صفحات از فولاد ساختمانی St37 است. نیروی قابل اعمال به اتصال را محاسبه کنید.

راه حل: برای شناسایی ضعیف‌ترین جزء اتصال، نیروی قابل اعمال به هر جزء به نحوی محاسبه می‌شود که تنش در قطعه از مقدار مجاز تجاوز نکند.

الف) برش در ساق پرچ: جنس پرچ از فولاد St37 است. پس براساس رابطه ۲-۸ و جدول ب-۲ داریم:

$$\tau_{\text{مجاز}} = \sigma_{\text{تسلیم}} / 4 = 235 \text{ MPa} / 4 = 58.75 \text{ MPa}$$

$$\tau = \frac{F}{n \left(\frac{\pi d^2}{4} \right)} \rightarrow$$

با استفاده از رابطه ۴-۱:

$$F = \tau \cdot n \left(\frac{\pi d^2}{4} \right) = (58.75 \text{ MPa}) (4 \times 4) \left(\frac{\pi \times (25 \text{ mm})^2}{4} \right) = 369000 \text{ N}$$

ب) کشش در ورق: قطر سوراخ‌ها ده درصد بزرگ‌تر از قطر پرچ در نظر گرفته می‌شود:

$$D = 1/1 d = 1/1 \times (25 \text{ mm}) = 27/5 \text{ mm}$$

از آنجا که در صنعت، سوراخ‌کاری سازه‌های فلزی با قطر ۲۷/۵mm نامتعارف است. قطر سوراخ به نزدیک‌ترین اندازه متعارف گرد می‌شود. پس:

$$D = 28 \text{ mm}$$

توجه داشته باشید که ادامه محاسبات را بر روی ضعیف‌ترین ورق اتصال انجام می‌دهیم. ضعیف‌ترین ورق در اتصال فوق ورق به ضخامت ۱۸ mm است. (چرا؟)

با استفاده از رابطه ۴-۲ داریم:

$$F = (b - nD) t \sigma_t = (300 \text{ mm} - 4 \times 28 \text{ mm}) (18 \text{ mm}) (141 \text{ MPa}) = 477 \text{ kN}$$

ج) لهیدگی در ورق: تنش لهیدگی مجاز در فولاد ساختمانی St73، ۳۱۱ MPa است. با استفاده از رابطه

۴-۳ داریم:

$$F = n t d \sigma_c = 4 (18 \text{ mm}) (25 \text{ mm}) (311 \text{ MPa}) = 559/8 \text{ kN}$$

مقایسه پاسخ‌ها نشان می‌دهد که نیروی قابل اعمال به اتصال ۳۶۹ kN است.

تمرین‌های فصل چهارم

۴-۱- شکل ۴-۱۶ بستن یک پیچ M10 با کلاس ۸-۸ به وسیله آچار دو سر را در یک اتصال پیچی اصطکاکی با ضریب اصطکاک $\mu/2$ نشان می‌دهد. الف) حداکثر گشتاور بستن این پیچ را تعیین کنید. ب) نیروی P لازم برای بستن پیچ را محاسبه کنید.



شکل ۴-۱۶

۴-۲- تنش برشی مجاز در یک پیچ با درجه استحکام 5.6 را محاسبه نمایید.


۴-۳- به یک اتصال لبه روی هم یک ردیفه که با چهار پیچ $M12 \times 1.25$ ایجاد شده است، نیروی کششی 30 kN وارد می‌شود. تنش برشی در پیچ‌ها چقدر است؟

۴-۴- برای ایجاد یک اتصال لبه روی هم پیچی، چهار سوراخ به قطر ۲۵ میلی‌متر روی ورق به عرض ۴۰۰ میلی‌متر ایجاد شده است. ورق‌ها از جنس St37 با حداکثر تنش کششی مجاز 140 MPa می‌باشند. ضخامت ورق را به نحوی تعیین کنید که اتصال نیروی کششی 145 kN را تحمل کند.

۴-۵- اگر در اتصال مسأله ۴-۴ از پیچ‌های M22 استفاده شده باشد، تنش لهیدگی ایجاد شده در ورق چقدر است؟

۴-۶- در شکل صفحه بعد پیچ‌ها از نوع M20 هستند و با فاصله‌های 60 mm از یکدیگر به صورت یگانه اجرا شده‌اند. مقدار تنش برشی در پیچ‌ها و حداکثر تنش کششی در ورق اتصال را محاسبه نمایید.

۴-۷- اگر در مسأله قبل ورق‌ها از نوع St37 باشند، ابتدا ضریب اطمینان در ورق را محاسبه نموده و متناسب با آن درجه استحکام پیچ مناسب را برای اتصال پیشنهاد کنید.

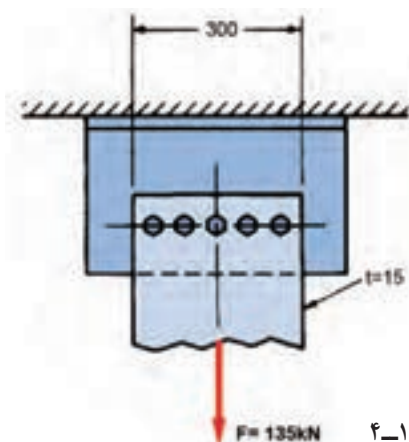

شکل ۴-۱۷


مسئله برای تمرین بیشتر

۴-۸- میله فولادی نشان داده شده در شکل ۴-۱۸ برای تحمل نیروی کششی 126 kN طراحی شده است. این میله بین قلاب‌های دوگانه A و B پیچ و مهره شده است. میله از ورقی به ضخامت 20 mm ساخته شده است. برای فولاد به کار رفته حداکثر تنش‌های مجاز چنین است: $\sigma_{\text{مجاز}} = 175 \text{ MPa}$ و $\sigma_{\text{لهدگی مجاز}} = 350 \text{ MPa}$. برای طراحی میله، مقادیر زیر را محاسبه کنید:

الف) قطر سوراخ و پیچ مورد نیاز.

ب) اندازه h در میله.

ج) اندازه b در هر انتهای میله.

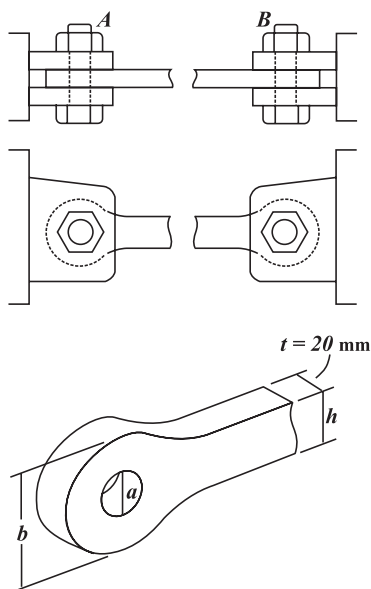


شکل ۴-۱۸

خلاصہٴ فصل چہارم

● با مرور مطالبی که در این فصل آموخته‌اید، مباحث مطرح شده و روش‌های حل مسأله را خلاصه نویسی کنید.

فصل ۵

برش کاری

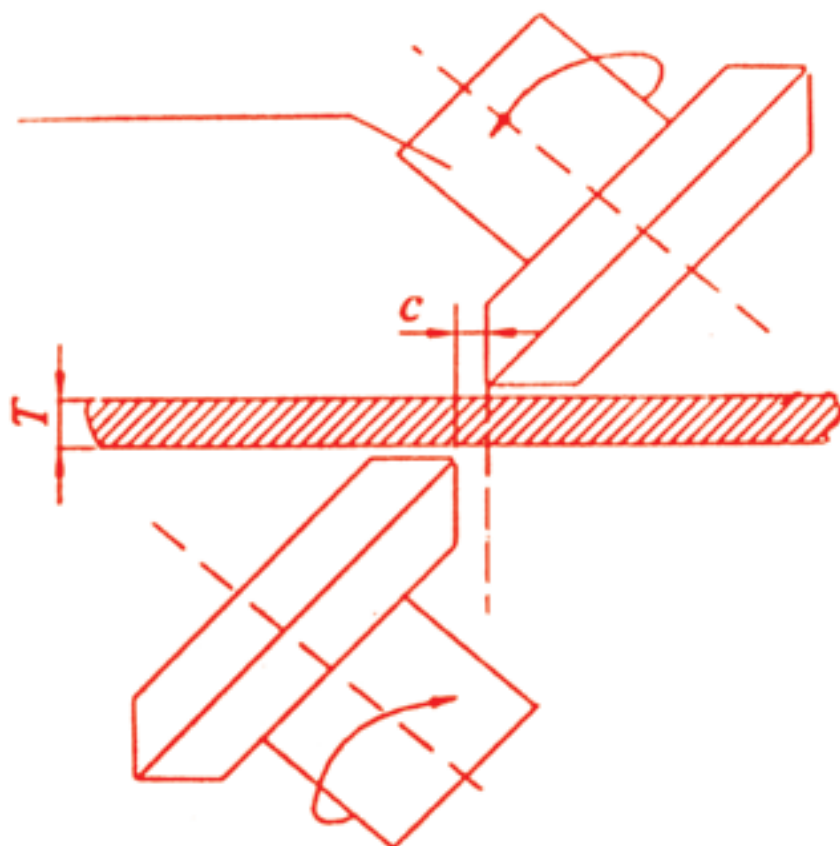

هدف‌های رفتاری فصل پنجم :

آیا می‌توانید نیروی لازم برای برش‌کاری را محاسبه کنید؟

پس از پایان این درس از هنجار انتظار می‌رود که :

- محاسبات مقدماتی برش در ورق‌ها را انجام دهد.
- نیروی برش در ورق‌های فلزی را محاسبه کند.
- نیروی برش‌کاری با پرس مکانیکی و گیوتین را محاسبه نماید.

مدت زمان آموزش :

● ۴ ساعت



مقدمه

فرآیندهای شکل‌دهی ورق‌های فلزی در صنعت بسیار پرکاربردند. محصولات ورق‌کاری دارای خصوصیات قابل توجه زیادی هستند که می‌توان به دقت ابعادی خوب، استحکام کافی و وزن کم آن‌ها اشاره کرد. به همین دلیل، کاربرد این قطعات دامنه وسیعی از قطعات بسیار کوچک در صنایع الکترونیک تا قطعات بسیار بزرگ به کار رفته در سازه‌های صنعت نفت و هوافضا را شامل می‌شود.

فرآیندهای شکل‌دهی ورق‌های فلزی را می‌توان به دو گروه فرآیندهای برش، شامل برش‌کاری، پولک‌زنی، سوراخ‌زنی، شکاف‌زنی و ... و فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شامل خم‌کاری، کشش عمیق و ... طبقه‌بندی کرد.

در این فصل با کاربرد مطالب فصل‌های اول و دوم در محاسبات برش‌کاری آشنا خواهید

شد.


۵- مکانیک برش

فرآیند برش کاری در ورق‌های فلزی، شامل برش موادی تخت هم‌چون ورق‌ها و صفحات می‌باشد. فرآیند برش ممکن است توسط انواع مختلف تیغه‌ها و لبه‌های برش صورت گیرد. این ابزارهای برشی توسط ماشین‌هایی با محرک‌های مکانیکی، هیدرولیکی یا الکتریکی به حرکت درمی‌آیند. به‌طور کلی در فرآیندهای برش با قرار گرفتن قطعه میان لبه‌های برشی سنبه و ماتریس یا تیغه‌های قیچی و در اثر اعمال نیروهایی که منجر به تنش برشی در ماده می‌شود، عمل برش صورت می‌گیرد.


شکل ۵-۱ طرحی شماتیک از فرآیند برش کاری را نمایش می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ماده اولیه توسط دستگاه برش محکم گرفته شده، تا بر اثر نیروی تیغه بالایی و حرکت رو به پایین آن و گذشتن از محل تیغه پایینی عمل برش صورت گیرد. به‌منظور جلوگیری از جابه‌جا شدن ماده حین فرآیند برش از ورق‌گیر استفاده می‌شود که در این‌جا نیروی ورق‌گیر با F_d نشان داده شده است.



ماتریس و سنبه

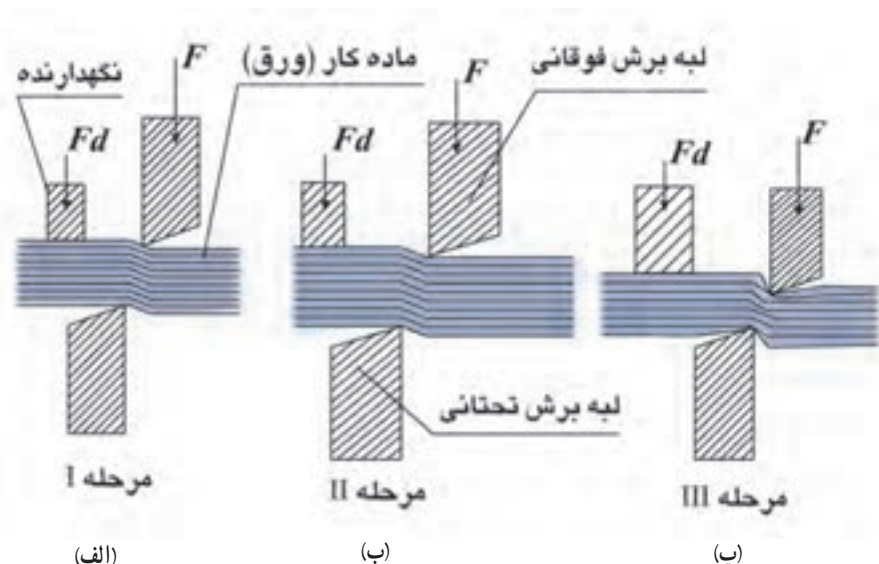

شکل ۱-۵- طرحی شماتیک از فرآیند برش

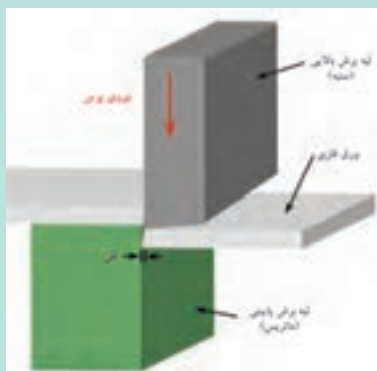

قیچی رو میزی

در بررسی فرآیند برشکاری، سه مرحله مورد توجه قرار می‌گیرد. در مرحله نخست شکل ۱-۵- الف نیروی برش اعمال شده به حدی است که تنش پدید آمده در ماده کمتر از حد تنش تسلیم است ($\tau < \tau_y$). تا این مرحله تغییر شکل کشسان (الاستیک) در قطعه رخ می‌دهد. در مرحله دوم شکل ۱-۵- ب تنش پدید آمده در جسم، از مقدار تنش تسلیم بیشتر و از حد استحکام نهایی فلز کمتر است، یعنی $\tau_y < \tau < \tau_{II}$. در این مرحله تغییر شکل پلاستیک در ماده رخ داده است.


در مرحله سوم شکل ۱-۵- پ تنش پدید آمده در ماده برابر تنش برش نهایی یا استحکام برش ماده است ($\tau = \tau_{II}$). در این شرایط لبه‌های برنده در ماده نفوذ کرده و در انتها نیز با رشد ترک‌هایی که در مجاورت لبه‌های برش بالایی و پایینی بوجود آمده‌اند، شکست رخ می‌دهد. با مشاهده دقیق لبه برش خورده قطعه ملاحظه می‌شود در قسمتی که تیغه برش نفوذ کرده، سطح نسبتاً صاف و براق است. اما در ناحیه‌ای که بر اثر پدید آمدن ترک، پارگی ایجاد شده، لبه برش خورده سطحی کدر و خشن دارد.

۱-۵- نیروهای برشی

نیروهای اعمال شده در برشکاری براساس انواع لبه‌های برشی به کار رفته با روش‌های مختلفی محاسبه می‌شوند. در فرآیندهای برشکاری سه نوع لبه برشی وجود دارد:

- لبه برشی تخت : مانند لبه‌های برش در دستگاه پرس مکانیکی لنگ (شکل ۵-۲).
- لبه برشی شیب‌دار : مانند لبه تیغ برش در دستگاه گیوتین یا قیچی دستی (شکل ۵-۳).


لبه برشی چرخان : مانند تیغه ماشین برش‌کاری چرخان (شکل ۵-۴).
در این فصل با محاسبه نیروی برش در لبه‌های برشی تخت و لبه‌های برشی شیب‌دار آشنا خواهید شد.

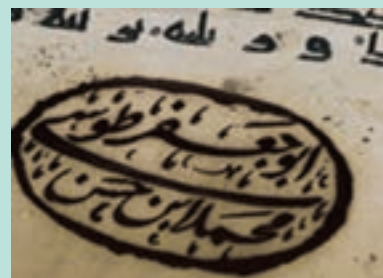


خواجه نصیر طوسی

ابو جعفر محمد طوسی (۵۸۰-۶۵۳ هجری خورشیدی) فیلسوف، متکلم، ریاضیدان و سیاست‌مدار ایرانی سده هفتم است. او در مراغه رصدخانه‌ای ساخت و کتابخانه‌ای بوجود آورد که حدود چهار هزار جلد کتاب در آن بوده است. وی یکی از توسعه دهندگان علم مثلثات است، در سده ۱۶ میلادی کتاب‌های مثلثات او به زبان فرانسه ترجمه گردید.

زادروز وی، پنجم اسفند به یاد این دانشمند بزرگ ایران و اسلام به نام روز مهندسی نام‌گذاری شده است.

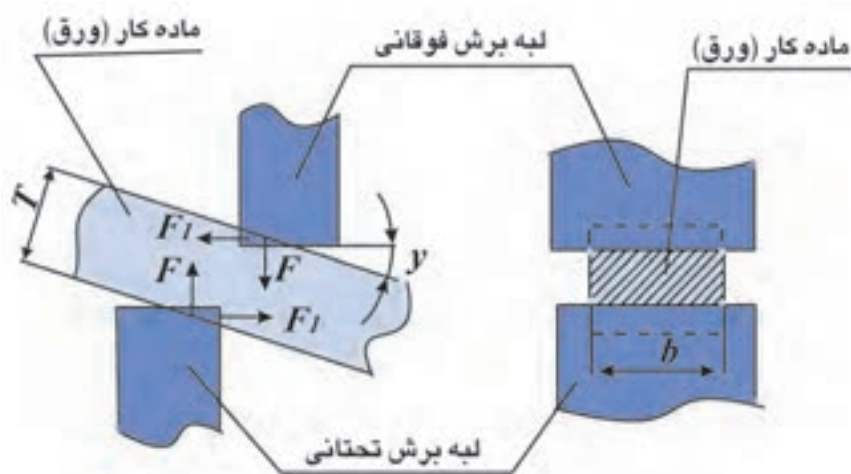




شکل ۵-۲- طرح شماتیک برش‌کاری با لبه تخت

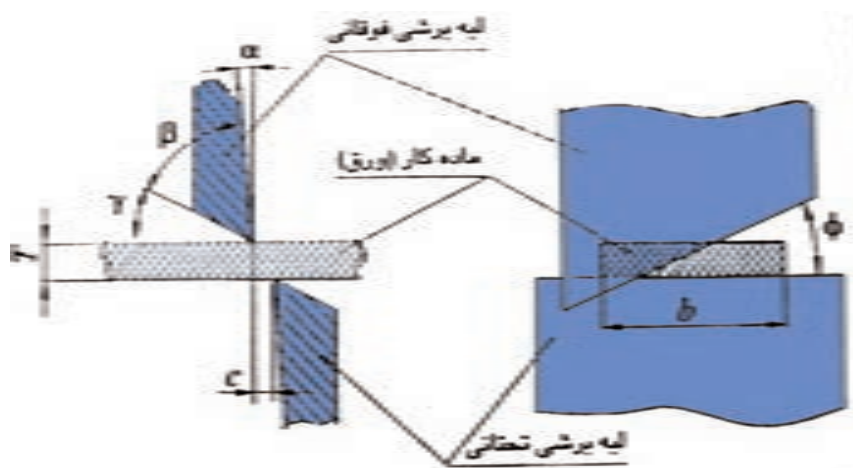

شکل ۵-۳- طرح شماتیک برش‌کاری با لبه شیب‌دار

سوراخ‌زنی و بلانک‌زنی

فرآیندهای سوراخ‌زنی و بلانک‌زنی برای برش مواد فلزی در اندازه‌های دقیق به کمک قالب به کار می‌روند. ابزارهای اصلی این فرآیندها را سنبه و ماتریس تشکیل می‌دهند. در بلانک‌زنی تکه میانی برش خورده مورد استفاده قرار گرفته و باقی‌مانده ورق در اطراف سنبه به عنوان دور ریز محسوب می‌شود. در سوراخ‌زنی، به عکس، قطعه میانی دور ریخته شده و آنچه که در اطراف سنبه می‌ماند به عنوان محصول شناخته می‌شود.

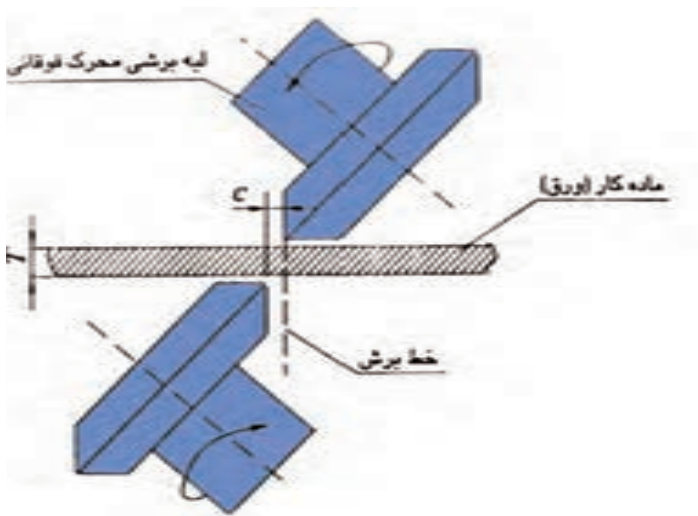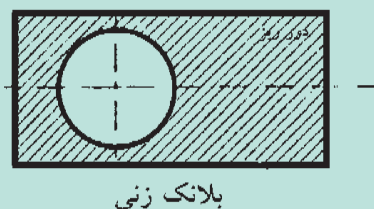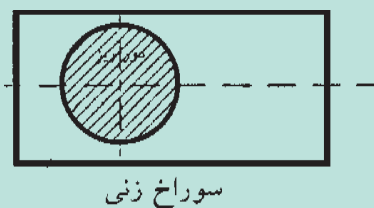

شکل ۴-۵- طرح شماتیک برش‌کاری با لبه چرخان

۱-۱-۵- برش‌کاری با لبه‌های برشی تخت: نیروی برشی اعمال شده با لبه‌های برشی تخت به صورت تقریبی از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$F = \tau_{\text{نهایی}} \times A \quad \text{رابطه ۵-۱}$$

که در آن:

F : نیروی برش با یکای N, \dots


$\tau_{\text{نهایی}}$: حداکثر استحکام برشی با یکای N/mm^2

A : سطح مقطع برشی با یکای mm^2, \dots

مقدار حداکثر استحکام برشی در فولادها به کمک رابطه زیر از حداکثر استحکام کششی محاسبه می‌شود.

$$\tau_{\text{نهایی}} \approx (\frac{0}{7} \sim \frac{0}{8}) \times \sigma_{\text{نهایی}} \quad \text{رابطه ۵-۲}$$

در عمل ممکن است به نیروی برشی بزرگ‌تری از نیروی برش محاسبه شده نیاز باشد. علت این افزایش می‌تواند لقی بیش از حد میان لبه‌های برشی، تغییرات ضخامت ماده و دیگر پارامترهای پیش‌بینی نشده باشد.

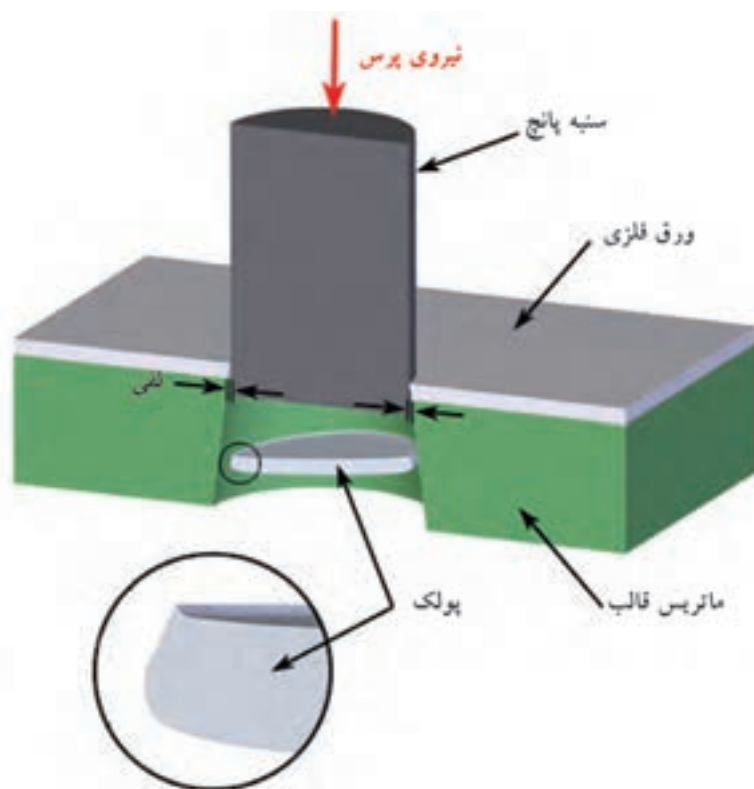

شکل ۵-۵

برای محاسبه نیروی سنبه در فرآیند سوراخ‌زنی و بلانک‌زنی با دستگاه‌های پرس مکانیکی لنگ از رابطه (۵-۱) استفاده می‌شود به شرط آن‌که لبه‌های برشی سنبه و ماتریس تخت باشند. البته پارامترهایی نظیر ضخامت غیریکنواخت ورق، اصطکاک سنگین سنبه و قطعه کار و نیز وجود لبه‌های برشی که به اندازه کافی تیز نیستند، می‌تواند نیروی مورد نیاز را تا ۳۰٪ افزایش دهد. بنابراین هنگام انتخاب ظرفیت (تناژ) پرس مورد نیاز پارامترهای فوق می‌بایست مورد توجه قرار گیرند.

در این دستگاه‌ها، تناژ مورد نیاز پرس از رابطه زیر به دست می‌آید :

$$F_p = 1/3 \times F \quad \text{رابطه ۵-۳}$$

که در آن :

F : نیروی برش با یکای N

F_p : ظرفیت (تناژ) پرس با یکای N

۵-۱-۲- برش کاری به وسیله لبه برش شیب‌دار : این روش برش کاری در مواردی

کاربرد دارد که طول برش در مقابل ضخامت برش به صورت نسبی بزرگ باشد. با استفاده از لبه‌های برش شیب‌دار، نفوذ تیغه بالایی در ماده به صورت تدریجی بوده و در نتیجه به میزان نیروی



دستگاه پرس مکانیکی لنگ

برشی کمتری نیاز است. در گیوتین‌ها از این روش برش کاری استفاده می‌شود. نیروی برشی در این روش به صورت تقریبی با رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{رابطه ۵-۴: } F = \frac{\pi}{4} \times k \times \tau_{\text{نهایی}} \times \frac{t^2}{\tan \phi}$$

که در آن:

F: نیروی برش


k: ضریب نفوذ نسبی لبه برشی

$\tau_{\text{نهایی}}$: حداکثر استحکام برشی ماده

t: ضخامت ورق

ϕ : زاویه شیب لبه برشی بالایی

مقدار ضریب نفوذ نسبی لبه برشی (k) از جدول ۵-۱ به دست می‌آید.

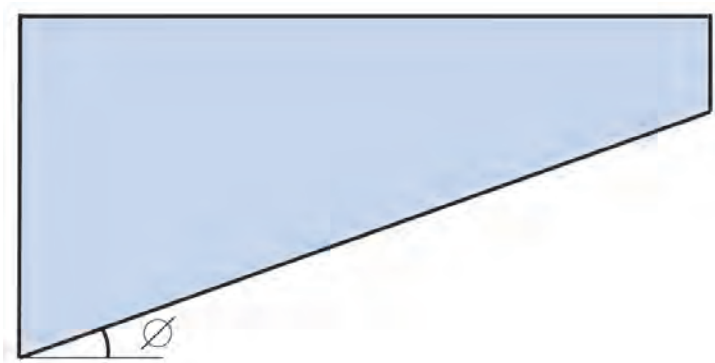

شکل ۵-۶

جدول ۵-۱- ضریب نفوذ نسبی لبه برشی

جنس ورق	$t < 1 \text{ mm}$	$1 < t < 2$	$2 < t < 4$	$4 \text{ mm} < t$
فولاد کرنی ساختمانی	۰/۷۰ - ۰/۷۵	۰/۶۵ - ۰/۷۰	۰/۵۵ - ۰/۶۵	۰/۴۰ - ۰/۵۰
فولاد با استحکام متوسط	۰/۶۰ - ۰/۶۵	۰/۵۵ - ۰/۶۰	۰/۴۸ - ۰/۵۵	۰/۲۵ - ۰/۴۵
فولاد با استحکام بالا	۰/۴۷ - ۰/۵۰	۰/۴۵ - ۰/۴۷	۰/۳۸ - ۰/۴۴	۰/۲۵ - ۰/۳۵
مس و آلومینیوم	۰/۷۵ - ۰/۸۰	۰/۷۰ - ۰/۷۵	۰/۶۰ - ۰/۷۰	۰/۵۰ - ۰/۶۵



دستگاه برش کاری ورق (گیوتین)



دستگاه پرس هیدرولیک

تمرین نمونه ۵-۱: نیروی برشی لازم و ظرفیت پرس مورد نیاز برای سوراخ زنی به قطر ۱۲mm با لبه‌های برشی تخت، روی ورق فولادی به ضخامت ۱۰mm را حساب کنید. تنش برشی نهایی ورق فولادی ۳۸۰MPa است.

راه حل: ابتدا سطح مقطع برش را که مساحت جانبی پولک بریده شده است، محاسبه می‌کنیم.

$$A = \pi \cdot d \cdot t = 3/14 \times 12 \times 10 = 377 \text{ mm}^2$$

سپس با استفاده از رابطه ۵-۱ نیروی برش را محاسبه می‌کنیم.

$$F = \tau_{\text{نهایی}} \times A = (380 \text{ N/mm}^2)(377 \text{ mm}^2) = 143000 \text{ N}$$

برای محاسبه ظرفیت دستگاه پرس مورد نیاز نیز از رابطه ۵-۳ استفاده می‌نماییم.

$$F_p = 1/3 \times F = 1/3 \times 143000 = 185900 \text{ N}$$


از آنجا که ظرفیت دستگاه‌های پرس با واحد تن (۱ Ton = ۱۰۰۰ kgf) شناخته می‌شود. یکای پاسخ را به Ton تغییر می‌دهیم.

$$F_p = 185900 \text{ N} = 18950 \text{ kgf} = 18/95 \text{ Ton} \approx 19 \text{ Ton}$$

برای این سوراخ زنی پرسی با ظرفیت ۲۰ تن مورد نیاز است.

تمرین‌های فصل پنجم

۵-۱- ظرفیت پرسی را که بتواند اشکال زیر را از یک ورق فولادی ضدزنگ به ضخامت ۵mm با لبه‌های برشی تخت، برش بزند را تعیین کنید. تنش برش نهایی فلز را ۴۵۰ N/mm^۲ در نظر بگیرید.

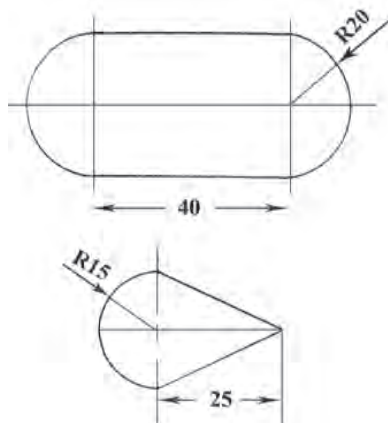



شکل ۵-۷

۵-۲- نیروی برش لازم، برای برش‌کاری ورق‌های فولاد کربنی ساختمانی با ضخامت ۱۰mm و تنش برش نهایی ۲۹۰MPa به وسیله تیغه برشی با شیب ۱۲° درجه را تعیین کنید.

۵-۳- نموداری برای نیروی برش ورق‌های فولاد کربنی با تنش برش نهایی ۲۶۰MPa از ضخامت ۱ تا ۵ میلی‌متر را برای دو تیغه برشی با شیب‌های ۱۲° و ۱۵° درجه رسم کنید.

فصل ۶

مخزن های جدار نازک

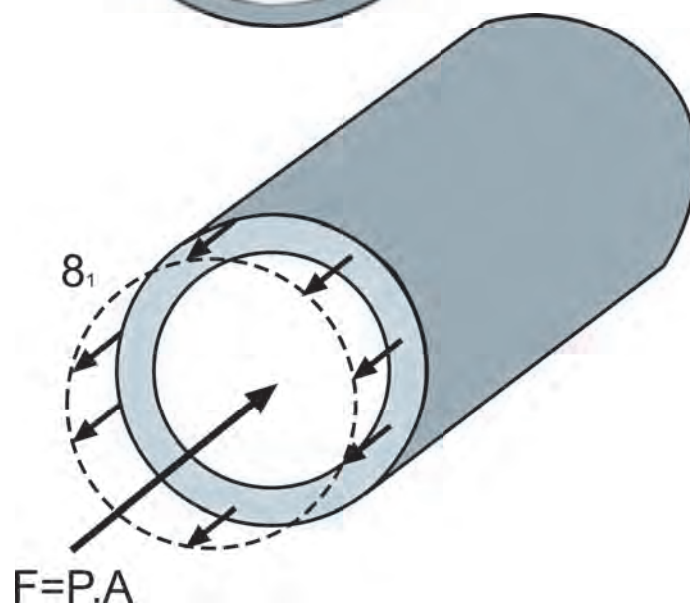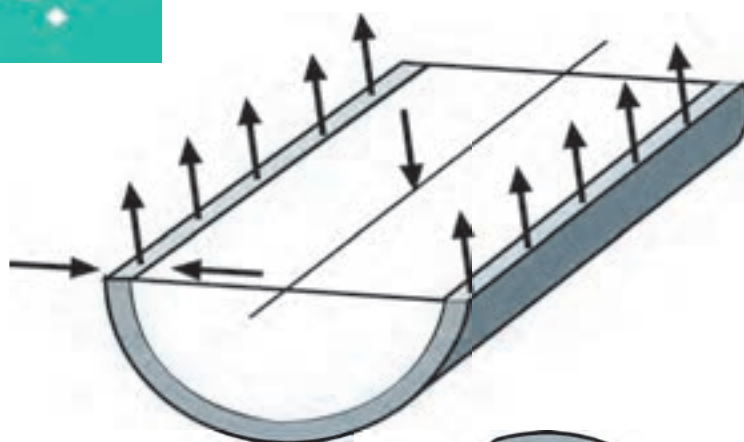

هدف‌های رفتاری فصل ششم :

آیا می‌توانید ابعاد یک مخزن جدار نازک را محاسبه و تعیین نمایید؟

پس از پایان این درس از هنرجو انتظار می‌رود که :

- مخزن جدار نازک را بشناسد.
- تنش در مخزن جدار نازک را بشناسد.
- با محاسبه یا با کمک نمودار، مخزن جدار نازک طراحی نماید.

مدت زمان آموزش :

● ۴ ساعت



۶- مخزن‌های جدار نازک

برای نگه‌داری، ذخیره‌سازی و حمل سیالات (مایعات و گازها) از مخزن استفاده می‌شود. در شکل ۶-۱ که نمایی از یک کارخانه پتروشیمی را نمایش می‌دهد انواع مختلفی از مخزن‌ها مشاهده می‌شوند. مخزن‌ها از نظر کاربرد به دو دسته مخزن‌های ذخیره و مخزن‌های تحت فشار، تقسیم می‌شوند.



شکل ۶-۱- کارخانه پتروشیمی


محاسبات مربوط به طراحی و استحکام مخزن‌ها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و هم‌چنین صنعت تأسیسات از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از پرکاربردترین مخزن‌ها، مخزن جدار نازک است. به مخزنی جدار نازک گفته می‌شود که قطر آن بیش از بیست برابر ضخامت

جداره (گوشت دیواره) باشد. این مخزن‌ها معمولاً استوانه‌ای شکل هستند و با ورق‌های فلزی ساخته می‌شوند.


۱-۶- تنش در جداره‌های مخزن

در اثر فشار وارد شده از سیال در یک مخزن جدار نازک مانند مخزن نگهداری سوخت یا بخار آب، نیروهایی به سطح مخزن وارد می‌شود. این نیروها باعث به وجود آمدن تنش در جداره فلزی مخزن می‌شوند. بدیهی است که تنش‌های به وجود آمده نباید از تنش مجاز فلز جداره مخزن بیش‌تر باشند. این تنش‌ها در دو جهت اصلی طولی و عرضی به وجود می‌آیند.

شکل ۲-۶ الف مقطع طولی و شکل ۲-۶ ب مقطع عرضی در یک مخزن استوانه‌ای یا لوله را نشان می‌دهند.

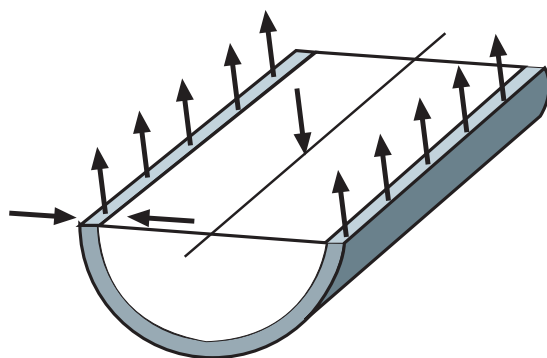

الف) تنش در مقطع طولی

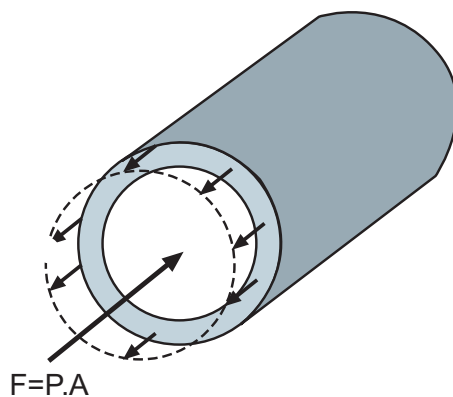

ب) تنش در مقطع عرضی

شکل ۲-۶

در این فصل با روش محاسبه این تنش‌ها آشنا شده و کاربرد آن‌ها در طراحی یک مخزن جدید بیان خواهد شد.

فشار هیدرواستاتیکی

در درس فیزیک با فشار مایعات آشنا شده‌اید. در مخزن‌های ذخیره مایعات با سطح آزاد، اگر چگالی مایع و عمق نقطه‌ای از آن را بدانیم، می‌توانیم فشار موجود در آن نقطه را به دست آوریم. رابطه فشار مایعات به صورت زیر بیان می‌شود:

$$P = \rho gh$$

که در آن ρ چگالی مایع، g شتاب جاذبه زمین و h عمق نقطه‌ای است که فشار آن را محاسبه می‌کنیم.



بیشترین فشار در مخزن ذخیره مایعات با سطح آزاد در عمیق‌ترین نقطه آن است.



به دلیل اهمیت کیفیت ساخت مخزن‌های CNG این مخزن‌ها تحت تست مخرب فشار قرار می‌گیرند به شکل و جهت گسیختگی در مخزن دقت کنید.



به مخزن‌های کروی کمترین تنش وارد می‌شود.

چرا؟

۱-۱-۶- تنش در مقطع طولی: شکل ۶-۲ الف نمودار جسم آزاد مقطع طولی یک مخزن استوانه‌ای را نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود نیروهای داخلی در جداره مخزن در مقابل نیروی ناشی از فشار سیال در مخزن مقاومت می‌کنند. مقدار تنش به وجود آمده در مقطع طولی در مخزن با رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\sigma_{\text{طولی}} = \frac{PD_i}{2t} \quad \text{رابطه ۶-۱}$$

که در آن:

$\sigma_{\text{طولی}}$: تنش کششی در مقطع طولی مخزن، با یکای MPa و ...

P: فشار سیال، با یکای MPa و ...

D_i : قطر داخلی مخزن، با یکای mm و ...

t: ضخامت جداره مخزن، با یکای mm و ...

این تنش در لوله‌ها و در بخش استوانه‌ای مخزن‌ها به وجود می‌آید.

۲-۱-۶- تنش در مقطع عرضی: شکل ۶-۲ ب نمودار جسم آزاد مقطع عرضی در مخزن را نشان می‌دهد. مقدار این تنش با رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\sigma_{\text{عرضی}} = \frac{PD_i}{4t} \quad \text{رابطه ۶-۲}$$

که در آن:

$\sigma_{\text{عرضی}}$: تنش کششی در مقطع عرضی مخزن، با یکای MPa و ...

P: فشار سیال، با یکای MPa و ...

D_i : قطر داخلی مخزن، با یکای mm و ...

t: ضخامت جداره مخزن، با یکای mm و ...

این رابطه برای محاسبه تنش در محل اتصال عدسی‌ها در دو سر مخزن استوانه‌ای و هم‌چنین در مخزن‌های کروی استفاده می‌شود.

نکته: با مقایسه دو رابطه ۶-۱ و ۶-۲ ملاحظه می‌شود که در یک مخزن استوانه‌ای مقدار تنش در مقطع طولی دو برابر تنش در مقطع عرضی است. در شرایطی که در مخزن کروی تنش در هر دو مقطع با هم برابر و از رابطه ۶-۲ به دست می‌آید.

۶-۲- طراحی مخزن استوانه‌ای با کمک نمودار

در صنعت برای افزایش سرعت در طراحی‌های صنعتی، جداول و نمودارهایی تهیه شده و در کتاب‌هایی که "Hand Book" نام دارند، منتشر می‌شوند. این نمودارها در واقع نتایج محاسبات انجام شده، برای مقادیر اولیه متفاوت هستند و استفاده کننده را از انجام محاسبه بی‌نیاز می‌کنند. امروزه با پیشرفت رایانه‌ها، رفته‌رفته نرم‌افزارهای محاسباتی جایگزین جداول و نمودارها می‌شوند. اما جداول و نمودارها به دلیل در دسترس بودن و سهولت در استفاده هم چنان جایگاه خود را حفظ کرده‌اند.

نمودار ۶-۱ برای طراحی مخزن استوانه‌ای جدار نازک فولادی (با تنش مجاز $\sigma = 140 \text{ MPa}$)، براساس رابطه ۶-۱ تهیه شده است. با استفاده از این نمودار می‌توان ضخامت ورق جداره (t) را با دانستن فشار سیال (P) و قطر مخزن موردنظر (D_i) به دست آورد.

محور افقی در این نمودار قطر داخلی مخزن را با یکای متر نشان می‌دهد و محور عمودی ضخامت جداره را با یکای mm مشخص می‌کند. خط‌های شعاعی ترسیم شده نشان دهنده فشار داخلی مخزن با یکای اتمسفر (atm) هستند. با استفاده از رابطه ۶-۳ یکای فشار را تبدیل می‌کنند.

$$1 \text{ MPa} = 9.87 \text{ atm}$$


رابطه ۶-۳



محمد خوارزمی

محمد بن موسی خوارزمی (سده‌های دوم و سوم هجری) بزرگ‌ترین عالم عصر خود در ریاضی، جغرافی، نجوم و تاریخ بوده است. یکی از مهمترین پیشرفت‌ها در ریاضیات با کارهای خوارزمی شروع شد. این پیشرفت، شروع جبر نام دارد. مهمترین کتاب خوارزمی کتاب حساب "الجبر و المقابله" است. کلمه‌ی Algebra از نام این کتاب گرفته شده است.

یک اتمسفر (atm) یا یک کیلوگرم نیرو بر سانتی‌متر مربع ($\frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$) معادل فشار ده متر ارتفاع آب است.

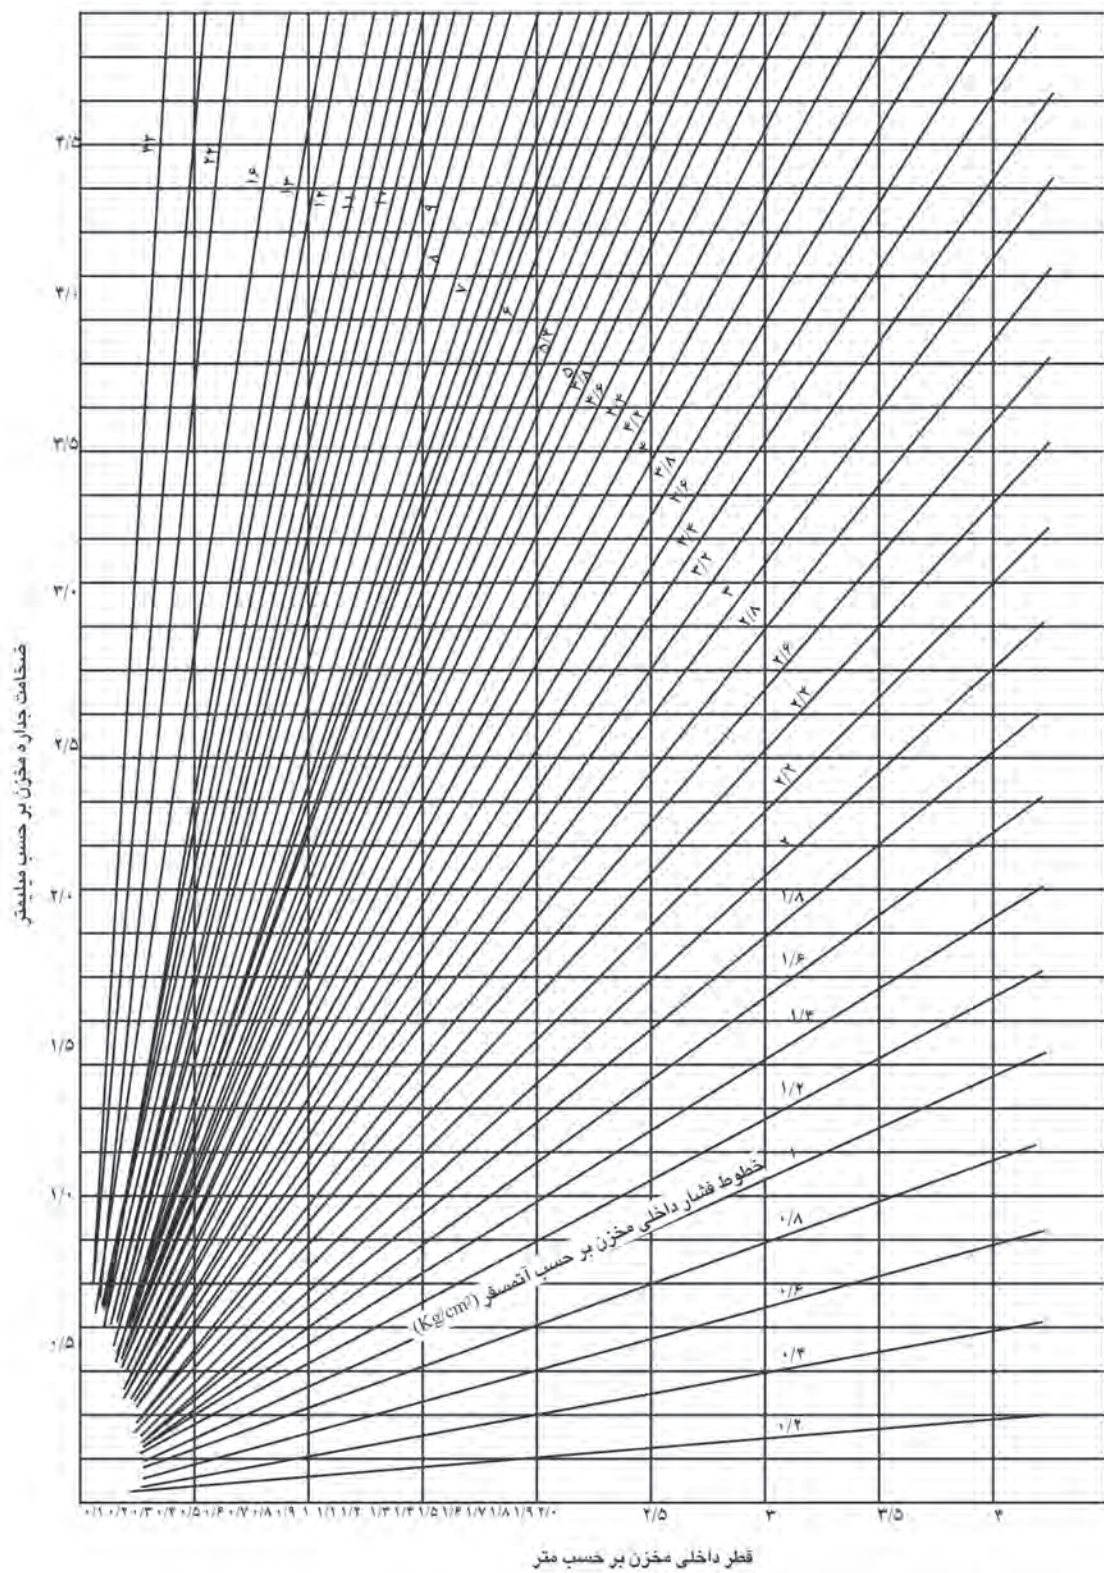

نمودار ۱-۶

تمرین نمونه ۶-۱: بیشترین فشار سیال در یک مخزن استوانه‌ای فولادی به قطر یک متر و ضخامت جداره ۴mm چقدر می‌تواند باشد تنش مجاز این فولاد را ۲۰۰MPa در نظر بگیرید.

راه حل: می‌دانیم که تنش در مقطع طولی مخزن‌های استوانه‌ای که می‌تواند منجر به خرابی آنها شود، با کمک رابطه ۶-۱ محاسبه می‌شود. پس داریم:

$$\sigma_{\text{طولی}} = \frac{PD}{2t} \rightarrow (200 \text{ MPa}) = \frac{P(1000 \text{ mm})}{2(4 \text{ mm})} \rightarrow P = 1/6 \text{ MPa}$$

بیشترین فشار مجاز سیال در این مخزن ۱/۶ MPa یا ۱۶ اتمسفر می‌باشد.

تمرین نمونه ۶-۲: یک مخزن کروی به قطر ۳/۵ متر از جنس آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴ برای نگهداری گاز نیتروژن تحت فشار ۶MPa استفاده می‌شود. ضخامت جداره ۲۰ میلی‌متر است. آیا مخزن از استحکام کافی برخوردار است؟ ضریب اطمینان را محاسبه کنید.

راه حل: می‌دانیم که در مخزن‌های کروی بیشترین تنش در جداره از رابطه ۶-۲ محاسبه می‌شود.

$$\sigma_{\text{عرضی}} = \frac{PD}{4t} = \frac{(6 \text{ MPa})(3500 \text{ mm})}{4(20 \text{ mm})} = 263 \text{ MPa}$$

با مراجعه به جدول مشخصات مواد (پیوست ب-۲) تنش تسلیم برای آلیاژ فوق را استخراج می‌کنیم:

$$\sigma_y = 325 \text{ MPa}$$

استحکام تسلیم: ۳۲۵ MPa < تنش در جداره مخزن: ۲۶۳ MPa

ملاحظه می‌شود که تنش ایجاد شده در مخزن، کوچکتر از استحکام تسلیم فلز است. اکنون ضریب اطمینان را

با رابطه ۶-۹ محاسبه می‌کنیم:

$$F.S. = \frac{\text{استحکام تسلیم}}{\text{تنش}} = \frac{325}{263} = 1/24$$

سؤال: ملاحظه می‌شود که ضریب اطمینان کوچک است. با چه تغییری در ضخامت جداره مخزن می‌توانیم

ضریب اطمینان را حداقل تا مقدار ۲ افزایش دهیم؟

تمرین نمونه ۶-۳: برای ساخت مخزن فولادی آب گرم کن به قطر ۵۰ سانتی‌متر با فشار ۱۰ اتمسفر از ورق فولادی با چه ضخامتی استفاده کنیم؟ برای حل از نمودار کمک بگیرید.

راه حل: با مراجعه به نمودار ۶-۱ بر روی محور افقی قطر ۵/۰ متر را انتخاب کرده و خط مربوط به آن را ادامه می‌دهیم تا خط فشار ۱۰ اتمسفر را قطع کند. از محل تلاقی، به صورت افقی حرکت کرده و ملاحظه می‌شود که مقدار ۱/۸ میلی‌متر برای ضخامت ورق به دست می‌آید.

تمرین: ضخامت ورق مخزن فوق را با استفاده از رابطه ۶-۱ محاسبه و پاسخ‌ها را با هم مقایسه کنید.

طراحی کنید

امروزه نرم‌افزارها با دقت زیاد و سرعت در محاسبه، جایگزین جدول‌ها و نمودارهای محاسباتی می‌شوند.

شما نیز می‌توانید یک برنامه ساده نرم‌افزاری محاسباتی بسازید.

با استفاده از یک فایل صفحه گسترده (در نرم‌افزار Excel) برنامه‌ای بسازید که با دریافت فشار سیال و قطر داخلی مخزن و انتخاب جنس مخزن، ضخامت جداره را محاسبه و اعلام کند.



شکل ۳-۶- مخزن ۲۰۰ هزار لیتری مواد شیمیایی، پس از ساخت به محل نصب حمل می‌شود.

تمرین‌های فصل ششم

۶-۱ فشار در یک مخزن استوانه‌ای 50°kPa است. قطر مخزن $2/5 \text{ m}$ و ضخامت جداره 10° mm است.

الف) بیشترین تنش ایجاد شده در مخزن چه قدر است؟

ب) چه ماده‌ای برای ساخت این مخزن قابل توصیه است؟

۶-۲ برای ساخت لوله‌های انتقال بخار به قطر 45° mm با فشار 55°kPa از ورق با چه ضخامتی استفاده شود. تنش در

جداره لوله نباید از 62 MPa تجاوز کند.

۶-۳ در لوله‌ای فولادی با قطر داخلی 25° mm و ضخامت جداره 10° mm اگر تنش مجاز 12° MPa باشد، حداکثر فشار

کاری را محاسبه کنید.

۶-۴ گاز نیتروژن در یک مخزن کروی با قطر $4/5 \text{ m}$ فشار 86°kPa دارد. اگر جنس مخزن را از آلایژ آلومینیوم 2024

انتخاب کنیم چه ضخامت ورقی مناسب است؟

۶-۵ یک مخزن کروی به قطر $1/5$ متر برای نگه داری گاز هلیوم با فشار 7°kPa مورد نیاز است. اگر اتصالات جوشی

در ساخت مخزن $8^\circ \%$ مقاومت ورق به کار رفته را داشته باشند، ضخامت ورق فولادی St37 مورد نیاز را تعیین کنید.

۶-۶ در لوله‌ای فولادی با تنش مجاز 14° MPa و قطر داخلی یک متر فشار معادل $10/5$ اتمسفر اعمال شده است.

ضخامت ورق مخزن را با هر دو روش محاسباتی و نمودار به دست آورید.

۶-۷ کپسول اکسیژن به قطر 22° mm و ضخامت $8/75 \text{ mm}$ که در جوشکاری اکسی استیلن استفاده می‌شود در فشار

26° bar معادل 26 MPa مورد تست قرار گرفته است. مقادیر تنش‌های طولی و عرضی را در کپسول محاسبه کنید.

۱-۱

شکل ۱-۳۵

$$F_x = \overline{28/28} \text{ kN}$$

$$F_y = \downarrow 28/28 \text{ kN}$$

شکل ۱-۳۶

$$F_x = \overline{28/3} \text{ kN}$$

$$F_y = \downarrow 20/57 \text{ kN}$$

شکل ۱-۳۷

$$F_x = \overline{135} \text{ kgf}$$

$$F_y = \uparrow 233/8 \text{ kgf}$$

۱-۲

$$F_x = \overline{51/9} \text{ N}$$

$$F_y = \uparrow 30 \text{ N}$$

۱-۳

شکل ۱-۳۸

$$R = 263/4 \text{ kN}$$

$$\theta = 71/63^\circ$$

شکل ۱-۳۹

$$R = 51/2 \text{ N}$$

$$\theta = 79/45^\circ$$

شکل ۱-۴۰

$$R = 25/1 \text{ N}$$

$$\theta = 32/34^\circ$$

۱-۴

$$R = 22/3 \text{ N}$$

$$\theta = 30/9^\circ$$

۱-۵

$$R = 17/43 \text{ kN}$$

$$\theta = 26^\circ$$

۱-۶

$$R = 106/9 \text{ N}$$

$$\theta = 65^\circ$$

۱-۷

$$m = 8/5 \text{ kg}$$

۱-۹

$$A_x = 0$$

$$B = 66/66 \text{ kN}$$

$$A_y = 42/33 \text{ kN}$$

۱-۱۰

$$A_x = 0$$

$$B = 71/7 \text{ kN}$$

$$A_y = 48/35 \text{ kN}$$

۱-۱۱

$$M_A = 48 \text{ N.m}$$

$$A_y = 80 \text{ kN}$$

$$A_x = 0$$

۱-۱۲

$$d = 800 \text{ mm}$$

۱-۱۳

$$A = 1154/7 \text{ N}$$

$$B_y = 242/8 \text{ N}$$

$$B_x = 0$$

۱-۱۴

$$F_E = 1400 \text{ N}$$

$$F_{yA} = 1000 \text{ N}$$

$$F_{xA} = 0$$

۱-۱۵

$$F_y = 801/61 \text{ N}$$

$$F_x = 0 \text{ (الف)}$$

$$F_B = 1356/58 \text{ N (ب)}$$

۱-۱۶

$$F_A = \downarrow 51/96 \text{ kN}$$

$$F_{xB} = 103/92$$

$$F_{yB} = 111/96 \text{ kN}$$

فصل دوم

۲-۱

$$\sigma = 150 \text{ MPa}$$

۲-۲

$$\sigma = ۴/۵۸ \text{ MPa}$$

۲-۳

$$F = ۱۸/۸۴ \text{ kN}$$

۲-۴

$$\sigma = ۴/۱۶ \text{ MPa}$$

۲-۵

$$d = ۱۱۱/۷۳ \approx ۱۱۲ \text{ mm}$$

۲-۶

$$\sigma = ۲۲۳/۹ \text{ MPa}$$

$$\tau = ۸۹/۵۷ \text{ MPa}$$

۲-۷

$$h = ۸ \text{ mm}$$

۲-۸

$$\Delta L = ۰/۳ \text{ mm}$$

$$\varepsilon = ۷/۵ \times ۱۰^{-۴}$$

۲-۹

$$F = ۶۶۵/۶۸ \text{ kN}$$

۲-۱۰

$$\sigma_y = ۱/۳۸ \text{ MPa}$$

،

$$\sigma_x = ۰/۶۹۳ \text{ MPa}$$

۲-۱۱

$$F = ۱۲ \text{ kN}$$

$$\sigma = ۲۴۰ \text{ MPa}$$

۲-۱۲

St 44

St 52

$$\sigma_{\text{مجاز}} = ۱۶۵ \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{مجاز}} = ۲۱۳ \text{ MPa}$$

$$\tau_{\text{مجاز}} = ۱۱۰ \text{ MPa}$$

$$\tau_{\text{مجاز}} = ۱۴۲ \text{ MPa}$$

۲-۱۳

$$۱۷/۵۵ \text{ kN}$$

۲-۱۴

(الف)

$$\text{قطر خارجی} = ۶۵/۹۱ \text{ mm}$$

$$\text{قطر داخلی} = ۴۳/۹۴ \text{ mm}$$

(ب)

$$\text{قطر خارجی} = ۱۰۶/۵۶ \text{ mm}$$

$$\text{قطر داخلی} = ۹۴/۵۶ \text{ mm}$$

فصل سوم

۳-۱

$$F_w = ۱۰۰/۷ \text{ kN} \text{ (ب)}$$

$$L = ۵۳/۵۹ \text{ mm} \text{ (الف)}$$

۳-۲

$$L = ۱۲۳/۵۸ \text{ mm}$$

۳-۳

$$F = ۱۰۹/۵ \text{ kN} \text{ (ب)}$$

$$F = ۷۸/۵۸ \text{ kN} \text{ (الف)}$$

۳-۴

$$F = ۱۴۶/۵۱ \text{ kN}$$

۳-۵

$$F = ۱۲۸/۹ \text{ kN}$$

۳-۶

$$L = ۸۴/۴ \approx ۸۴/۵ \text{ mm} \text{ (ب)}$$

$$۳۱۵ \text{ kN} \text{ (الف)}$$

۳-۷

$$W_y = 7/65 \approx 8 \text{ mm}$$

$$W_y = 12/8 \approx 13 \text{ mm}$$

فصل چهارم

۴-۱

$$M = 60 \text{ N.m (الف)}$$

$$P = 500 \text{ N (ب)}$$

۴-۲

$$\tau_{\text{مجاز}} = 120 \text{ MPa}$$

۴-۳

$$\tau = 66/34 \text{ MPa}$$

۴-۴

$$t = 3/45 \text{ mm}$$

۴-۵

$$\sigma_c = 477/6 \text{ MPa}$$

۴-۶

$$\sigma = 47/36 \text{ MPa} , \tau = 85/98 \text{ MPa}$$

۴-۷

۹-۸

$$F.s = 2/97 \approx 3$$

۴-۸

$$\text{ب) } h = 36 \text{ mm} \quad \text{ج) } b = 55/8 \text{ mm}$$

$$\text{الف) قطر پیچ} = 18 \text{ mm}$$

$$\text{قطر سوراخ} = 19/8 \text{ mm}$$

فصل پنجم

۵-۱

$$\text{الف) } F_p = 61365/3 \text{ kgf}$$

$$\text{ب) } F_p = 31456/7 \text{ kgf}$$

۵-۲

$$43659 \text{ N}$$

۵-۳

رسم نمودار

فصل ششم

۶-۱

$$\text{الف) } \sigma_{\text{طولی}} = 62/5 \text{ MPa}$$

۶-۲

$$t = 2 \text{ mm}$$

۶-۳

$$P = 9/6 \text{ MPa}$$

۶-۴

$$t = 2/97 \approx 3 \text{ mm}$$

۶-۵

$$t = 1/4 \text{ mm}$$

۶-۶

$$\text{محاسباتی } 3/7 \text{ mm} ، \text{ نمودار } 3/6 \approx 3/5$$

۶-۷

$$\sigma_{\text{طولی}} = 326/8 \text{ MPa} ، \sigma_{\text{عرضی}} = 163/4 \text{ MPa}$$

پیوست ها

فهرست پیوست‌ها :

پیوست الف

- جدول الف - ۱- روابط ریاضی
- جدول الف - ۲- توابع مثلثاتی
- جدول الف - ۳- محاسبه مساحت و حجم

پیوست ب

- جدول ب - ۱- مقادیر مهم مواد
- جدول ب - ۲- خواص مکانیکی مواد
- جدول ب - ۳- مشخصات نیم رخ‌ها (پروفیل‌ها)

پیوست پ

- جدول پ - ۱- ضریب تبدیل یکاها
- جدول پ - ۲- نشان‌های استفاده شده در کتاب

روابط ریاضی		
محاسبات		
اصول	مثال عددی	مثال جبری
برای جمع و تفریق کسرهایی هم مخرج صورت کسر را با هم جمع و یا از هم تفریق کرده و مخرج را بدون تغییر می نویسند.	$\frac{5}{8} + \frac{2}{8} - \frac{1}{8} = \frac{5+2-1}{8}$ $= \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$	$\frac{5}{a} - \frac{3}{a} + \frac{7}{a} = \frac{5-3+7}{a}$ $= \frac{9}{a}$
برای جمع و تفریق کسرهایی غیر هم مخرج باید ابتدا کوچکترین مخرج مشترک را تعیین کرد. کوچکترین مخرج مشترک عددی است که بر تمام مخرج کسرها قابل تقسیم باشد. صورت و مخرج هر کسر را در خارج قسمت مخرج مشترک بر مخرج کسر مربوطه باید ضرب کرد. سپس عمل جمع و تفریق کسر را انجام داد.	$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} =$ $12 = \text{مخرج مشترک}$ $= \frac{1 \cdot 6}{2 \cdot 6} + \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} - \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 3}$ $= \frac{6}{12} + \frac{8}{12} - \frac{9}{12} = \frac{5}{12}$	$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} =$ $\text{مخرج مشترک} = b \cdot d$ $= \frac{a \cdot d}{b \cdot d} + \frac{c \cdot b}{b \cdot d}$ $= \frac{a \cdot d + c \cdot b}{b \cdot d}$
برای ضرب یک کسر در کسر دیگر باید صورتها را در هم و مخرجها را در هم ضرب کرد.	$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{7} = \frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 7} = \frac{6}{35}$	$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$
برای تقسیم یک کسر به کسر دیگر باید کسر اول را در معکوس کسر دوم ضرب کرد.	$\frac{3}{4} : \frac{5}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{3 \cdot 8}{4 \cdot 5}$ $= \frac{24}{20} = 1 \frac{1}{5}$	$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$
اصول علامت		
هرگاه دو فاکتور علامت یکسان داشته باشند حاصل ضرب آنها مثبت است.	$2 \cdot 5 = 10$ $(-2) \cdot (-5) = 10$	$a \cdot x = ax$ $(-a) \cdot (-x) = ax$
هرگاه دو فاکتور علامت مخالف داشته باشند حاصل ضرب آنها منفی است.	$3 \cdot (-8) = -24$ $(-3) \cdot 8 = -24$	$a \cdot (-x) = -ax$ $(-a) \cdot x = -ax$
هرگاه مخرج و صورت یا مقسوم و مقسوم علیه علامت یکسان داشته باشند حاصل قسمت علامت مثبت دارد.	$\frac{15}{3} = 15 : 3 = 5$ $\frac{-15}{-3} = (-15) : (-3) = 5$	$\frac{a}{b} = \frac{a}{b}$ $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$
هرگاه مخرج و صورت یا مقسوم و مقسوم علیه علامت مخالف داشته باشند حاصل قسمت علامت منفی دارد.	$\frac{15}{-3} = 15 : (-3) = -5$ $\frac{-15}{3} = (-15) : 3 = -5$	$\frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$ $\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b}$
عمل ضرب (، ، و ؛) باید قبل از عمل جمع (+ و -) انجام گیرد.	$8 \cdot 4 - 18 \cdot 3 = 32 - 54$ $= -22$ $\frac{16}{4} + \frac{20}{5} - \frac{18}{3} = 4 + 4 - 6$ $= 2$	$4a \cdot b - c \cdot 3d$ $= 4ab - 3cd$
محاسبه پرانتز		
پرانتزهایی را که قبل از آنها علامت جمع قرار دارد می توان حذف کرد. علامت اعداد بدون تغییر باقی می ماند.	$16 + (9 - 5)$ $= 16 + 9 - 5$ $= 20$	$a + (b - c)$ $= a + b - c$
پرانتزهایی که قبل از آنها علامت منفی قرار دارد فقط وقتی می توان حذف کرد که علامت همه اعداد داخل پرانتز را تغییر داد.	$16 - (9 - 5)$ $= 16 - 9 + 5$ $= 12$	$a - (b - c)$ $= a - b + c$

جدول الف - ۱- روابط ریاضی - (ادامه)

روابط ریاضی		
محاسبه پرانتز		
مثال جبری	مثال عددی	اصول
$a \cdot (b + c)$ $= ab + ac$	$7 \cdot (4 + 5)$ $= 7 \cdot 4 + 7 \cdot 5 = 63$	عبارت پرانتز در یک فاکتور ضرب می شود. در این حالت هر عامل در فاکتور ضرب می شود.
$(a+b) \cdot (c-d)$ $= ac - ad + bc - bd$	$(3+5) \cdot (10-7)$ $= 3 \cdot 10 + 3 \cdot (-7) + 5 \cdot 10 + 5 \cdot (-7)$ $= 30 - 21 + 50 - 35 = 24$	عبارت پرانتز در یک عبارت پرانتز دیگر ضرب می شود. در این حالت هر عامل یک پرانتز در عوامل پرانتز دیگر ضرب می شود.
$(a+b):c = a:c + b:c$ $\frac{a-b}{b} = \frac{a}{b} - \frac{1}{b}$	$(16-4):4$ $= 16:4 - 4:4$ $= 4 - 1 = 3$	عبارت پرانتز بر یک مقدار (عدد، حروف، عبارت پرانتز) تقسیم می شود در این حالت هر عامل پرانتز بر مقدار فوق تقسیم می گردد.
$\frac{a+b}{2} \cdot h = (a+b) \cdot \frac{h}{2}$	$\frac{3+4}{2} = (3+4):2$	خط تقسیم به صورت پرانتز عبارت صورت و مخرج را در بر می گیرد.
$a \cdot (3x-5x) - b \cdot (12y-2y)$ $= a \cdot (-2x) - b \cdot 10y$ $= -2ax - 10by$	$8 \cdot (3-2) + 4 \cdot (16-5)$ $= 8 \cdot 1 + 4 \cdot 11$ $= 8 + 44 = 52$	در محاسبات ضرب و جمع باید ابتدا محاسبات پرانتز انجام و سپس عمل جمع اجرا شود.
به توان رساندن		
$x^4 \cdot x^2 = x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x$ $= x^6$ $x^4 \cdot x^2 = x^{(4+2)} = x^6$	$3^2 \cdot 3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ $= 3^5$ $3^2 \cdot 3^3 = 3^{(2+3)} = 3^5$	توانهایی که با پایه یکسان در هم ضرب می شود، باید نماها را باهم جمع و پایه را ثابت نگه داشت.
$\frac{m^2}{m^3} = \frac{m \cdot m}{m \cdot m \cdot m} = \frac{1}{m} = m^{-1}$ $m^2 : m^3 = m^{(2-3)} = m^{-1}$	$\frac{4^3}{4^2} = \frac{4 \cdot 4 \cdot 4}{4 \cdot 4} = 4$ $4^3 : 4^2 = 4^{(3-2)} = 4^1 = 4$	توانهایی که با پایه یکسان بر هم تقسیم می شود باید نماها را از هم کسر کرده و پایه را ثابت نگه داشت.
$a \cdot 10^2 = a \cdot 100 = 100a$ $b \cdot 10^{-1} = b \cdot \frac{1}{10} = 0,1b$	$6 \cdot 10^3 = 6 \cdot 1000 = 6000$ $7 \cdot 10^{-2} = 7 \cdot \frac{1}{100} = 0,07$	اگر فاکتور در یک توان ضرب می شود باید ابتدا محاسبه شود. محاسبه توان قبل از عمل ضرب صورت می گیرد.
$(m+n)^0 = 1$	$\frac{10^4}{10^4} = 10^{(4-4)} = 10^0 = 1$	هر توان با نمای صفر برابر یک است.
تبدیلات ریشه گرفتن		
$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$	$\sqrt{9 \cdot 16} = \sqrt{144} = 12$ $\sqrt{9 \cdot 16} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{16} = 3 \cdot 4 = 12$	هر گاه زیر ریشه یک حاصلضرب باشد می توان ریشه را از حاصل ضرب اعداد و با ضرب حاصل ریشه ها به دست آورد.
$\sqrt{a-b} = \sqrt{(a-b)}$	$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ $\sqrt{5^2 \cdot 4^2} = \sqrt{25 \cdot 16} = \sqrt{9} = 3$	هر گاه زیر ریشه حاصل جمع و یا حاصل تفریق باشد باید فقط از حاصل آنها ریشه گرفت.
$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$	$\sqrt[3]{27} = 27^{\frac{1}{3}} = 3^{\frac{3}{3}} = 3$	ریشه گرفتن را به صورت توان هم می توان نوشت.

روابط ریاضی

تغییر شکل معادله‌ها

مثال جبری	مثال عددی	اصول
$y - c = d$ $y - c + c = d + c$ $y = d + c$	$y - 5 = 9$ $y - 5 + 5 = 9 + 5$ $y = 9 + 5 = 14$	با افزودن عدد یکسان به دو طرف معادله عدد مجهول درست راست ظاهر می شود.
$x + a = b$ $x + a - a = b - a$ $x = b - a$	$x + 7 = 18$ $x + 7 - 7 = 18 - 7$ $x = 11$	با تفریق عدد یکسان از دو طرف معادله عدد مجهول درست راست ظاهر می شود.
$a \cdot x = b$ $\frac{a \cdot x}{a} = \frac{b}{a}$ $x = \frac{b}{a}$	$6 \cdot x = 23$ $\frac{6 \cdot x}{6} = \frac{23}{6}$ $x = \frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$	با تقسیم دو طرف معادله بر عدد یکسان عدد مجهول معادله به دست می آید.
$\frac{y}{c} = d$ $\frac{y \cdot c}{c} = d \cdot c$ $y = d \cdot c$	$\frac{y}{3} = 7$ $\frac{y \cdot 3}{3} = 7 \cdot 3$ $y = 21$	با ضرب کردن دو طرف معادله در عدد یکسان عدد مجهول معادله به دست می آید.
$\sqrt{x} = a + b$ $(\sqrt{x})^2 = (a + b)^2$ $x = a^2 + 2ab + b^2$	$\sqrt{x} = 4$ $(\sqrt{x})^2 = 4^2$ $x = 16$	با به توان رساندن دو طرف معادله عدد مجهول معادله به دست می آید.
$x^2 = a + b$ $\sqrt{(x)^2} = \sqrt{a + b}$ $x = \pm \sqrt{a + b}$	$x^2 = 36$ $\sqrt{x^2} = \sqrt{36}$ $x = \pm 6$	با ریشه گرفتن دو طرف معادله عدد مجهول معادله به دست می آید.

توانهای ده

مقادیر بزرگتر از عدد یک با توان مثبت نشان داده می شود.

مقادیر کوچکتر از عدد یک، با توان منفی نشان داده می شود.

مقدار	0,001	0,01	0,1	1	10	100	1000	10 000	100 000	1000 000
توان ده	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	10^0	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6

مثال: تبدیل اعداد به حاصل ضرب توان ده.

$4300 = 4,3 \cdot 1000 = 4,3 \cdot 10^3$;
 $14638 = 1,4638 \cdot 10\ 000 = 1,4638 \cdot 10^4$
 $0,07 = \frac{7}{100} = 7 \cdot 10^{-2}$

محاسبه درصد

مقدار درصد بیان می کند که چند درصد باید محاسبه شود (مقدار درصد $P\%$).

مقدار اصلی مقداری است که باید درصد آن محاسبه شود (مقدار اصلی $G_{\text{اصلی}}$).

حاصل درصد مقداری است که از درصد مقادیر اصلی به دست می آید (حاصل درصد $P_{\text{حاصل}}$).

مثال: اتلاف به 7kg = (حاصل درصد); ماده خام 250 kg (مقدار اصلی); اتلاف سوخت 2% (مقدار درصد)

$$P_{\text{حاصل}} = \frac{G_{\text{اصلی}} \cdot P_{\text{درصد}}}{100\%} = \frac{250\text{ kg} \cdot 2\%}{100\%} = 5\text{ kg}$$

$$P_{\text{حاصل}} = \frac{G_{\text{اصلی}} \cdot P_{\text{درصد}}}{100\%}$$

محاسبه بهره

12 (360 d) / روز (360) / سال بهره 1 سال بهره 1 ماه بهره 30

z حاصل بهره k سرمایه زمان به سال t

p مقدار بهره در سال

مثال: z = حاصل درصد = 6% a = مقدار بهره = 2800, - DM; سرمایه = 2800, - DM; زمان = 0,5a

$$z = \frac{k \cdot p \cdot t}{100\%} = \frac{2800 \cdot 6\% \cdot 0,5a}{100\%} = 84, - DM$$

$$z = \frac{k \cdot p \cdot t}{100\%}$$

جدول الف - ۲ - توابع مثلثاتی

جدول مثلثاتی								
درجه	سینوس ۰°...۴۵°							درجه
	۰°	۱۰°	۲۰°	۳۰°	۴۰°	۵۰°	۶۰°	
۰	0,0000	0,0029	0,0058	0,0087	0,0116	0,0145	0,0175	۸۹
۱	0,0175	0,0204	0,0233	0,0262	0,0291	0,0320	0,0349	۸۸
۲	0,0349	0,0378	0,0407	0,0436	0,0465	0,0494	0,0523	۸۷
۳	0,0523	0,0552	0,0581	0,0610	0,0640	0,0669	0,0698	۸۶
۴	0,0698	0,0727	0,0756	0,0785	0,0814	0,0843	0,0872	۸۵
۵	0,0872	0,0901	0,0929	0,0958	0,0987	0,1016	0,1045	۸۴
۶	0,1045	0,1074	0,1103	0,1132	0,1161	0,1190	0,1219	۸۳
۷	0,1219	0,1248	0,1276	0,1305	0,1334	0,1363	0,1392	۸۲
۸	0,1392	0,1421	0,1449	0,1478	0,1507	0,1536	0,1564	۸۱
۹	0,1564	0,1593	0,1622	0,1650	0,1679	0,1708	0,1736	۸۰
۱۰	0,1736	0,1765	0,1794	0,1822	0,1851	0,1880	0,1908	۷۹
۱۱	0,1908	0,1937	0,1965	0,1994	0,2022	0,2051	0,2079	۷۸
۱۲	0,2079	0,2108	0,2136	0,2164	0,2193	0,2221	0,2250	۷۷
۱۳	0,2250	0,2278	0,2306	0,2334	0,2363	0,2391	0,2419	۷۶
۱۴	0,2419	0,2447	0,2476	0,2504	0,2532	0,2560	0,2588	۷۵
۱۵	0,2588	0,2616	0,2644	0,2672	0,2700	0,2728	0,2756	۷۴
۱۶	0,2756	0,2784	0,2812	0,2840	0,2868	0,2896	0,2924	۷۳
۱۷	0,2924	0,2952	0,2979	0,3007	0,3035	0,3062	0,3090	۷۲
۱۸	0,3090	0,3118	0,3145	0,3173	0,3201	0,3228	0,3256	۷۱
۱۹	0,3256	0,3283	0,3311	0,3338	0,3365	0,3393	0,3420	۷۰
۲۰	0,3420	0,3448	0,3475	0,3502	0,3529	0,3557	0,3584	۶۹
۲۱	0,3584	0,3611	0,3638	0,3665	0,3692	0,3719	0,3746	۶۸
۲۲	0,3746	0,3773	0,3800	0,3827	0,3854	0,3881	0,3907	۶۷
۲۳	0,3907	0,3934	0,3961	0,3987	0,4014	0,4041	0,4067	۶۶
۲۴	0,4067	0,4094	0,4120	0,4147	0,4173	0,4200	0,4226	۶۵
۲۵	0,4226	0,4253	0,4279	0,4305	0,4331	0,4358	0,4384	۶۴
۲۶	0,4384	0,4410	0,4436	0,4462	0,4488	0,4514	0,4540	۶۳
۲۷	0,4540	0,4566	0,4592	0,4617	0,4643	0,4669	0,4695	۶۲
۲۸	0,4695	0,4720	0,4746	0,4772	0,4797	0,4823	0,4848	۶۱
۲۹	0,4848	0,4874	0,4899	0,4924	0,4950	0,4975	0,5000	۶۰
۳۰	0,5000	0,5025	0,5050	0,5075	0,5100	0,5125	0,5150	۵۹
۳۱	0,5150	0,5175	0,5200	0,5225	0,5250	0,5275	0,5299	۵۸
۳۲	0,5299	0,5324	0,5348	0,5373	0,5398	0,5422	0,5446	۵۷
۳۳	0,5446	0,5471	0,5495	0,5519	0,5544	0,5568	0,5592	۵۶
۳۴	0,5592	0,5616	0,5640	0,5664	0,5688	0,5712	0,5736	۵۵
۳۵	0,5736	0,5760	0,5783	0,5807	0,5831	0,5854	0,5878	۵۴
۳۶	0,5878	0,5901	0,5925	0,5948	0,5972	0,5995	0,6018	۵۳
۳۷	0,6018	0,6041	0,6065	0,6088	0,6111	0,6134	0,6157	۵۲
۳۸	0,6157	0,6180	0,6202	0,6225	0,6248	0,6271	0,6293	۵۱
۳۹	0,6293	0,6316	0,6338	0,6361	0,6383	0,6406	0,6428	۵۰
۴۰	0,6428	0,6450	0,6472	0,6494	0,6517	0,6539	0,6561	۴۹
۴۱	0,6561	0,6583	0,6604	0,6626	0,6648	0,6670	0,6691	۴۸
۴۲	0,6691	0,6713	0,6734	0,6756	0,6777	0,6799	0,6820	۴۷
۴۳	0,6820	0,6841	0,6862	0,6884	0,6905	0,6926	0,6947	۴۶
۴۴	0,6947	0,6967	0,6988	0,7009	0,7030	0,7050	0,7071	۴۵
	۶۰°	۵۰°	۴۰°	۳۰°	۲۰°	۱۰°	۰°	
	دقیق							
	کسینوس ۴۵°...۹۰°							

جدول الف - ۲- توابع مثلثاتی - (ادامه)

جدول مثلثاتی								
درجه	سینوس ۰°...۹۰°							درجه
	۰°	۱۰°	۲۰°	۳۰°	۴۰°	۵۰°	۶۰°	
45	0,707 1	0,709 2	0,711 2	0,713 3	0,715 3	0,717 3	0,719 3	44
46	0,719 3	0,721 4	0,723 4	0,725 4	0,727 4	0,729 4	0,731 4	43
47	0,731 4	0,733 3	0,735 3	0,737 3	0,739 2	0,741 2	0,743 1	42
48	0,743 1	0,745 1	0,747 0	0,749 0	0,750 9	0,752 8	0,754 7	41
49	0,754 7	0,756 6	0,758 5	0,760 4	0,762 3	0,764 2	0,766 0	40
50	0,766 0	0,767 9	0,769 8	0,771 6	0,773 5	0,775 3	0,777 1	39
51	0,777 1	0,779 0	0,780 8	0,782 6	0,784 4	0,786 2	0,788 0	38
52	0,788 0	0,789 8	0,791 6	0,793 4	0,795 1	0,796 9	0,798 6	37
53	0,798 6	0,800 4	0,802 1	0,803 9	0,805 6	0,807 3	0,809 0	36
54	0,809 0	0,810 7	0,812 4	0,814 1	0,815 8	0,817 5	0,819 2	35
55	0,819 2	0,820 8	0,822 5	0,824 1	0,825 8	0,827 4	0,829 0	34
56	0,829 0	0,830 7	0,832 3	0,833 9	0,835 5	0,837 1	0,838 7	33
57	0,838 7	0,840 3	0,841 8	0,843 4	0,845 0	0,846 5	0,848 0	32
58	0,848 0	0,849 6	0,851 1	0,852 6	0,854 2	0,855 7	0,857 2	31
59	0,857 2	0,858 7	0,860 1	0,861 6	0,863 1	0,864 6	0,866 0	30
60	0,866 0	0,867 5	0,868 9	0,870 4	0,871 8	0,873 2	0,874 6	29
61	0,874 6	0,876 0	0,877 4	0,878 8	0,880 2	0,881 6	0,882 9	28
62	0,882 9	0,884 3	0,885 7	0,887 0	0,888 4	0,889 7	0,891 0	27
63	0,891 0	0,892 3	0,893 6	0,894 9	0,896 2	0,897 5	0,898 8	26
64	0,898 8	0,900 1	0,901 3	0,902 6	0,903 8	0,905 1	0,906 3	25
65	0,906 3	0,907 5	0,908 8	0,910 0	0,911 2	0,912 4	0,913 5	24
66	0,913 5	0,914 7	0,915 9	0,917 1	0,918 2	0,919 4	0,920 5	23
67	0,920 5	0,921 6	0,922 8	0,923 9	0,925 0	0,926 1	0,927 2	22
68	0,927 2	0,928 3	0,929 3	0,930 4	0,931 5	0,932 5	0,933 6	21
69	0,933 6	0,934 6	0,935 6	0,936 7	0,937 7	0,938 7	0,939 7	20
70	0,939 7	0,940 7	0,941 7	0,942 6	0,943 6	0,944 6	0,945 5	19
71	0,945 5	0,946 5	0,947 4	0,948 3	0,949 2	0,950 2	0,951 1	18
72	0,951 1	0,952 0	0,952 8	0,953 7	0,954 6	0,955 5	0,956 3	17
73	0,956 3	0,957 2	0,958 0	0,958 8	0,959 6	0,960 5	0,961 3	16
74	0,961 3	0,962 1	0,962 8	0,963 6	0,964 4	0,965 2	0,965 9	15
75	0,965 9	0,966 7	0,967 4	0,968 1	0,968 9	0,969 6	0,970 3	14
76	0,970 3	0,971 0	0,971 7	0,972 4	0,973 0	0,973 7	0,974 4	13
77	0,974 4	0,975 0	0,975 7	0,976 3	0,976 9	0,977 5	0,978 1	12
78	0,978 1	0,978 7	0,979 3	0,979 9	0,980 5	0,981 1	0,981 6	11
79	0,981 6	0,982 2	0,982 7	0,983 3	0,983 8	0,984 3	0,984 8	10
80	0,984 8	0,985 3	0,985 8	0,986 3	0,986 8	0,987 2	0,987 7	9
81	0,987 7	0,988 1	0,988 6	0,989 0	0,989 4	0,989 9	0,990 3	8
82	0,990 3	0,990 7	0,991 1	0,991 4	0,991 8	0,992 2	0,992 5	7
83	0,992 5	0,992 9	0,993 2	0,993 6	0,993 9	0,994 2	0,994 5	6
84	0,994 5	0,994 8	0,995 1	0,995 4	0,995 7	0,995 9	0,996 2	5
85	0,996 2	0,996 4	0,996 7	0,996 9	0,997 1	0,997 4	0,997 6	4
86	0,997 6	0,997 8	0,998 0	0,998 1	0,998 3	0,998 5	0,998 6	3
87	0,998 6	0,998 8	0,998 9	0,999 0	0,999 2	0,999 3	0,999 4	2
88	0,999 4	0,999 5	0,999 6	0,999 7	0,999 7	0,999 8	0,999 85	1
89	0,999 85	0,999 89	0,999 93	0,999 96	0,999 98	0,999 99	1,000 0	0
	60°	50°	40°	30°	20°	10°	0°	






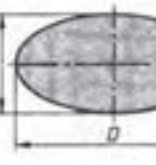
جدول الف-۲- توابع مثلثاتی - (ادامه)

جدول مثلثاتی								
درجه	توانات 0°...45°							درجه
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	
0	0,000 0	0,002 9	0,005 8	0,008 7	0,011 6	0,014 5	0,017 5	89
1	0,017 5	0,020 4	0,023 3	0,026 2	0,029 1	0,032 0	0,034 9	88
2	0,034 9	0,037 8	0,040 7	0,043 7	0,046 6	0,049 5	0,052 4	87
3	0,052 4	0,055 3	0,058 2	0,061 2	0,064 1	0,067 0	0,069 9	86
4	0,069 9	0,072 9	0,075 8	0,078 7	0,081 6	0,084 6	0,087 5	85
5	0,087 5	0,090 4	0,093 4	0,096 3	0,099 2	0,102 2	0,105 1	84
6	0,105 1	0,108 0	0,111 0	0,113 9	0,116 9	0,119 8	0,122 8	83
7	0,122 8	0,125 7	0,128 7	0,131 7	0,134 6	0,137 6	0,140 5	82
8	0,140 5	0,143 5	0,146 5	0,149 5	0,152 4	0,155 4	0,158 4	81
9	0,158 4	0,161 4	0,164 4	0,167 3	0,170 3	0,173 3	0,176 3	80
10	0,176 3	0,179 3	0,182 3	0,185 3	0,188 3	0,191 4	0,194 4	79
11	0,194 4	0,197 4	0,200 4	0,203 5	0,206 5	0,209 5	0,212 6	78
12	0,212 6	0,215 6	0,218 6	0,221 7	0,224 7	0,227 8	0,230 9	77
13	0,230 9	0,233 9	0,237 0	0,240 1	0,243 2	0,246 2	0,249 3	76
14	0,249 3	0,252 4	0,255 5	0,258 6	0,261 7	0,264 8	0,267 9	75
15	0,267 9	0,271 1	0,274 2	0,277 3	0,280 5	0,283 6	0,286 7	74
16	0,286 7	0,289 9	0,293 1	0,296 2	0,299 4	0,302 6	0,305 7	73
17	0,305 7	0,308 9	0,312 1	0,315 3	0,318 5	0,321 7	0,324 9	72
18	0,324 9	0,328 1	0,331 4	0,334 6	0,337 8	0,341 1	0,344 3	71
19	0,344 3	0,347 6	0,350 8	0,354 1	0,357 4	0,360 7	0,364 0	70
20	0,364 0	0,367 3	0,370 6	0,373 9	0,377 2	0,380 5	0,383 9	69
21	0,383 9	0,387 2	0,390 6	0,393 9	0,397 3	0,400 6	0,404 0	68
22	0,404 0	0,407 4	0,410 8	0,414 2	0,417 6	0,421 0	0,424 5	67
23	0,424 5	0,427 9	0,431 4	0,434 8	0,438 3	0,441 7	0,445 2	66
24	0,445 2	0,448 7	0,452 2	0,455 7	0,459 2	0,462 8	0,466 3	65
25	0,466 3	0,469 9	0,473 4	0,477 0	0,480 6	0,484 1	0,487 7	64
26	0,487 7	0,491 3	0,495 0	0,498 6	0,502 2	0,505 9	0,509 5	63
27	0,509 5	0,513 2	0,516 9	0,520 6	0,524 3	0,528 0	0,531 7	62
28	0,531 7	0,535 4	0,539 2	0,543 0	0,546 7	0,550 5	0,554 3	61
29	0,554 3	0,558 1	0,561 9	0,565 8	0,569 6	0,573 5	0,577 4	60
30	0,577 4	0,581 2	0,585 1	0,589 0	0,593 0	0,596 9	0,600 9	59
31	0,600 9	0,604 8	0,608 8	0,612 8	0,616 8	0,620 8	0,624 9	58
32	0,624 9	0,628 9	0,633 0	0,637 1	0,641 2	0,645 3	0,649 4	57
33	0,649 4	0,653 6	0,657 7	0,661 9	0,666 1	0,670 3	0,674 5	56
34	0,674 5	0,678 7	0,683 0	0,687 3	0,691 6	0,695 9	0,700 2	55
35	0,700 2	0,704 6	0,708 9	0,713 3	0,717 7	0,722 1	0,726 5	54
36	0,726 5	0,731 0	0,735 5	0,740 0	0,744 5	0,749 0	0,753 6	53
37	0,753 6	0,758 1	0,762 7	0,767 3	0,772 0	0,776 6	0,781 3	52
38	0,781 3	0,786 0	0,790 7	0,795 4	0,800 2	0,805 0	0,809 8	51
39	0,809 8	0,814 6	0,819 5	0,824 3	0,829 2	0,834 2	0,839 1	50
40	0,839 1	0,844 1	0,849 1	0,854 1	0,859 1	0,864 2	0,869 3	49
41	0,869 3	0,874 4	0,879 6	0,884 7	0,889 9	0,895 2	0,900 4	48
42	0,900 4	0,905 7	0,911 0	0,916 3	0,921 7	0,927 1	0,932 5	47
43	0,932 5	0,938 0	0,943 5	0,949 0	0,954 5	0,960 1	0,965 7	46
44	0,965 7	0,971 3	0,977 0	0,982 7	0,988 4	0,994 2	1,000 0	45
	60°	50°	40°	30°	20°	10°	0°	
	درجه							
	توانات 45°...90°							


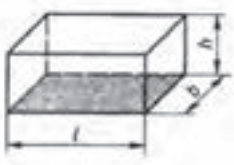
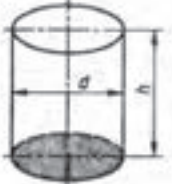
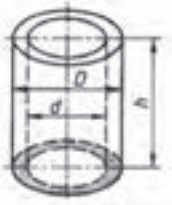
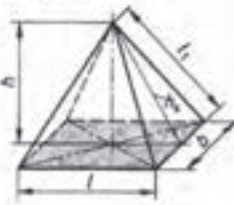

جدول الف-۲- توابع مثلثاتی - (ادامه)

جدول مثلثاتی								
تایمات 45°...90°								
درجه	دقیقه						درجه	
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	
45	1,000 0	1,005 8	1,011 7	1,017 6	1,023 5	1,029 5	1,035 5	44
46	1,035 5	1,041 6	1,047 7	1,053 8	1,059 9	1,066 1	1,072 4	43
47	1,072 4	1,078 6	1,085 0	1,091 3	1,097 7	1,104 1	1,110 6	42
48	1,110 6	1,117 1	1,123 7	1,130 3	1,136 9	1,143 6	1,150 4	41
49	1,150 4	1,157 1	1,164 0	1,170 8	1,177 8	1,184 7	1,191 8	40
50	1,191 8	1,198 8	1,205 9	1,213 1	1,220 3	1,227 6	1,234 9	39
51	1,234 9	1,242 3	1,249 7	1,257 2	1,264 7	1,272 3	1,279 9	38
52	1,279 9	1,287 6	1,295 4	1,303 2	1,311 1	1,319 0	1,327 0	37
53	1,327 0	1,335 1	1,343 2	1,351 4	1,359 7	1,368 0	1,376 4	36
54	1,376 4	1,384 8	1,393 4	1,401 9	1,410 6	1,419 3	1,428 1	35
55	1,428 1	1,437 0	1,446 0	1,455 0	1,464 1	1,473 3	1,482 6	34
56	1,482 6	1,491 9	1,501 3	1,510 8	1,520 4	1,530 1	1,539 9	33
57	1,539 9	1,549 7	1,559 7	1,569 7	1,579 8	1,590 0	1,600 3	32
58	1,600 3	1,610 7	1,621 3	1,631 8	1,642 6	1,653 4	1,664 3	31
59	1,664 3	1,675 3	1,686 4	1,697 7	1,709 0	1,720 5	1,732 1	30
60	1,732 1	1,743 8	1,755 6	1,767 5	1,779 6	1,791 7	1,804 1	29
61	1,804 1	1,816 5	1,829 1	1,841 8	1,854 6	1,867 6	1,880 7	28
62	1,880 7	1,894 0	1,907 4	1,921 0	1,934 7	1,948 6	1,962 6	27
63	1,962 6	1,976 8	1,991 2	2,005 7	2,020 4	2,035 3	2,050 3	26
64	2,050 3	2,065 5	2,080 9	2,096 5	2,112 3	2,128 3	2,144 5	25
65	2,144 5	2,160 9	2,177 5	2,194 3	2,211 3	2,228 6	2,246 0	24
66	2,246 0	2,263 7	2,281 7	2,299 8	2,318 3	2,336 9	2,355 9	23
67	2,355 9	2,375 0	2,394 5	2,414 2	2,434 2	2,454 5	2,475 1	22
68	2,475 1	2,496 0	2,517 2	2,538 7	2,560 5	2,582 6	2,605 1	21
69	2,605 1	2,627 9	2,651 1	2,674 6	2,698 5	2,722 8	2,747 5	20
70	2,747 5	2,772 5	2,798 0	2,823 9	2,850 2	2,877 0	2,904 2	19
71	2,904 2	2,931 9	2,960 0	2,988 7	3,017 8	3,047 5	3,077 7	18
72	3,077 7	3,108 4	3,139 7	3,171 6	3,204 1	3,237 1	3,270 9	17
73	3,270 9	3,305 2	3,340 2	3,375 9	3,412 4	3,449 5	3,487 4	16
74	3,487 4	3,526 1	3,565 6	3,605 9	3,647 0	3,689 1	3,732 1	15
75	3,732 1	3,776 0	3,820 8	3,866 7	3,913 6	3,961 7	4,010 8	14
76	4,010 8	4,061 1	4,112 6	4,165 3	4,219 3	4,274 7	4,331 5	13
77	4,331 5	4,389 7	4,449 4	4,510 7	4,573 6	4,638 3	4,704 6	12
78	4,704 6	4,772 9	4,843 0	4,915 2	4,989 4	5,065 8	5,144 6	11
79	5,144 6	5,225 7	5,309 3	5,395 5	5,484 5	5,576 4	5,671 3	10
80	5,671 3	5,769 4	5,870 8	5,875 8	6,084 4	6,197 0	6,313 8	9
81	6,313 8	6,434 8	6,560 5	6,691 2	6,826 9	6,968 2	7,115 4	8
82	7,115 4	7,268 7	7,428 7	7,595 8	7,770 4	7,953 0	8,144 4	7
83	8,144 4	8,345 0	8,555 6	8,776 9	9,009 8	9,255 3	9,514 4	6
84	9,514 4	9,788 2	10,078 0	10,385 4	10,711 9	11,059 4	11,430 1	5
85	11,430 1	11,826 2	12,250 5	12,706 2	13,196 9	13,726 7	14,300 7	4
86	14,300 7	14,924 4	15,604 8	16,349 9	17,169 3	18,075 0	19,081 1	3
87	19,081 1	20,205 6	21,470 4	22,903 8	24,541 8	26,431 6	28,636 3	2
88	28,636 3	31,241 6	34,367 8	38,188 5	42,964 1	49,103 9	57,290 0	1
89	57,290 0	68,750 1	85,939 8	114,588 7	171,885 4	343,773 7	∞	0
60°	50°	40°	30°	20°	10°	0°	کنایمات 0°...45°	
دقیقه						درجه		

مساحت				
مربع	<p>مساحت: A</p> <p>محيط: l</p> <p>قطر: e</p> <p>مثال: $l = 14 \text{ mm}; A = ?; e = ?$</p> <p>حل: $A = l^2 = (14 \text{ mm})^2 = 196 \text{ mm}^2$</p> <p>$e = \sqrt{2} \cdot l = \sqrt{2} \cdot 14 \text{ mm} = 19,8 \text{ mm}$</p>	<p>$e = \sqrt{2} \cdot l$</p> <p>$A = l^2$</p>		
لوزی	<p>مساحت: A</p> <p>طول ضلع: l</p> <p>ارتفاع: b</p> <p>محيط: U</p> <p>مثال: $l = 9 \text{ mm}; b = 8,5 \text{ mm}; A = ?; U = ?$</p> <p>حل: $A = l \cdot b = 9 \text{ mm} \cdot 8,5 \text{ mm} = 76,5 \text{ mm}^2$</p> <p>$U = 4 \cdot l = 4 \cdot 9 \text{ mm} = 36 \text{ mm}$</p>	<p>$A = l \cdot b$</p>		
مستطیل	<p>مساحت: A</p> <p>طول: l</p> <p>عرض: b</p> <p>قطر: e</p> <p>محيط: U</p> <p>مثال: $l = 12 \text{ mm}; b = 11 \text{ mm}; A = ?; e = ?$</p> <p>حل: $A = l \cdot b = 12 \text{ mm} \cdot 11 \text{ mm} = 132 \text{ mm}^2$</p> <p>$e = \sqrt{l^2 + b^2} = \sqrt{(12 \text{ mm})^2 + (11 \text{ mm})^2} = \sqrt{265 \text{ mm}^2} = 16,28 \text{ mm}$</p>	<p>$e = \sqrt{l^2 + b^2}$</p> <p>$A = l \cdot b$</p>		
متوازی الاضلاع	<p>مساحت: A</p> <p>طول ضلع بزرگ: l_1</p> <p>ارتفاع: b</p> <p>طول ضلع کوچک: l_2</p> <p>محيط: U</p> <p>مثال: $l_1 = 36 \text{ mm}; b = 15 \text{ mm}; l_2 = 18 \text{ mm}; A = ?; U = ?$</p> <p>حل: $A = l_1 \cdot b = 36 \text{ mm} \cdot 15 \text{ mm} = 540 \text{ mm}^2$</p> <p>$U = 2 \cdot (l_1 + l_2) = 2 \cdot (36 \text{ mm} + 15 \text{ mm}) = 102 \text{ mm}$</p>	<p>$A = l \cdot b$</p>		
توزیقه	<p>مساحت: A</p> <p>طول قاعده بزرگ: l_1</p> <p>طول قاعده کوچک: l_2</p> <p>ارتفاع متوسط: l_m</p> <p>ارتفاع: b</p> <p>مثال: $l_1 = 23 \text{ mm}; l_2 = 20 \text{ mm}; b = 17 \text{ mm}; A = ?$</p> <p>حل: $A = \frac{l_1 + l_2}{2} \cdot b = \frac{23 \text{ mm} + 20 \text{ mm}}{2} \cdot 17 \text{ mm} = 365,5 \text{ mm}^2$</p>	<p>$l_m = \frac{l_1 + l_2}{2}$</p> <p>$A = \frac{l_1 + l_2}{2} \cdot b$</p>		
مثلث	<p>مساحت: A</p> <p>قاعده: l</p> <p>ارتفاع: b</p> <p>مثال: $l = 62 \text{ mm}; b = 29 \text{ mm}; A = ?$</p> <p>حل: $A = \frac{l \cdot b}{2} = \frac{62 \text{ mm} \cdot 29 \text{ mm}}{2} = 899 \text{ mm}^2$</p>	<p>$A = \frac{l \cdot b}{2}$</p>		

مساحت				
	A	مساحت	U	محیط
	d	قطر		
	d = 60 mm; A = ?; U = ?			مثال:
	$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot (60 \text{ mm})^2}{4} = 2827 \text{ mm}^2$ $U = \pi \cdot d = \pi \cdot 60 \text{ mm} = 188,5 \text{ mm}$			$U = \pi \cdot d$ $A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$
	A	مساحت	l	طول وتر
	d	قطر	r	شعاع
	l_b	طول قوس	alpha	زاویه مرکزی
	d = 48 mm; alpha = 110°; l_b = ?; A = ?			مثال:
	$l_b = \frac{\pi \cdot r \cdot \alpha}{180} = \frac{\pi \cdot 24 \text{ mm} \cdot 110^\circ}{180^\circ} = 46,1 \text{ mm}$ $A = \frac{l_b \cdot r}{2} = \frac{46,1 \text{ mm} \cdot 24 \text{ mm}}{2} = 553 \text{ mm}^2$			$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$ $A = \frac{l_b \cdot r}{2}$ $l = 2 \cdot r \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$ $l_b = \frac{\pi \cdot r \cdot \alpha}{180^\circ}$
	A	مساحت	b	عرض
	d	قطر	r	شعاع
	l_b	طول قوس	alpha	زاویه مرکزی
	l	طول وتر		
	b = 15,1 mm; l = 52 mm; d = 60 mm; A = ?			مثال:
	$A = \frac{l_b \cdot r - l \cdot (r - b)}{2} = \frac{(62,83 \cdot 30) \text{ mm}^2 - 52 \cdot (30 - 15,1) \text{ mm}^2}{2} = 555,1 \text{ mm}^2$			$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \frac{l \cdot (r - b)}{2}$ $A = \frac{l_b \cdot r - l \cdot (r - b)}{2}$ $l = 2 \cdot r \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$ $l = 2 \cdot \sqrt{b \cdot (2 \cdot r - b)}$ $b = \frac{l}{2} \cdot \tan \frac{\alpha}{4}; b = r - \sqrt{r^2 - \frac{l^2}{4}}$ $l_b = \frac{\pi \cdot r \cdot \alpha}{180^\circ}; r = \frac{b}{1} + \frac{l^2}{8b}$
	A	مساحت	d_m	قطر متوسط
	D	قطر	b	عرض
	$A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$ $= \frac{\pi}{4} \cdot (160^2 \text{ mm}^2 - 125^2 \text{ mm}^2) = 7834 \text{ mm}^2$			مثال:
				$A = \pi \cdot d_m \cdot b$ $A = \frac{\pi}{4} \cdot (D^2 - d^2)$
	A	مساحت	alpha	زاویه مرکزی
	D	قطر		
	$A = \frac{\pi \cdot \alpha}{4 \cdot 360^\circ} \cdot (D^2 - d^2)$			
	A	مساحت	d	محور کوچک
	D	محور بزرگ	U	محیط
				$U = \frac{\pi}{2} \cdot (D + d)$ $A = \frac{\pi \cdot D \cdot d}{4}$

جدول الف - ۳ - محاسبه مساحت و حجم - (ادامه)

حجم					
مکعب مربع		V A_o	حجم مساحت	ضلع مکعب مربع 1	$A_o = 6 \cdot l^2$ $V = l^3$
		$l = 20 \text{ mm}; V = ?$ $V = l^3 = (20 \text{ mm})^3 = 8000 \text{ mm}^3$		مثال : حل :	
مکعب مستطیل		V A_o l	حجم مساحت طول قاعده	ارتفاع عرض قاعده	$A_o = 2 \cdot (l \cdot b + l \cdot h + b \cdot h)$ $V = l \cdot b \cdot h$
		$l = 6 \text{ cm}; b = 3 \text{ cm}; h = 2 \text{ cm}; V = ?$ $V = l \cdot b \cdot h = 6 \text{ cm} \cdot 3 \text{ cm} \cdot 2 \text{ cm} = 36 \text{ cm}^3$		مثال : حل :	
استوانه		V A_o A_M	حجم مساحت مساحت جانبی	قطر ارتفاع	$A_o = \pi \cdot d \cdot h + 2 \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4}$ $A_M = \pi \cdot d \cdot h$ $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$
		$d = 14 \text{ mm}; h = 25 \text{ mm}; V = ?$ $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h = \frac{\pi \cdot (14 \text{ mm})^2}{4} \cdot 25 \text{ mm} = 3848 \text{ mm}^3$		مثال : حل :	
استوانه خالی		V A_o	حجم مساحت	D, d ارتفاع	$A_o = \pi \cdot (D + d) \cdot \left[\frac{1}{2} (D - d) + h \right]$ $V = \frac{\pi \cdot h}{4} \cdot (D^2 - d^2)$
		$D = 42 \text{ mm}; d = 20 \text{ mm}; h = 80 \text{ mm}; V = ?$ $V = \frac{\pi \cdot h}{4} \cdot (D^2 - d^2) = \frac{\pi \cdot 80 \text{ mm}}{4} \cdot (42^2 \text{ mm}^2 - 20^2 \text{ mm}^2) = 85703 \text{ mm}^3$		مثال : حل :	
هرم منظم		V h h_s	حجم ارتفاع ارتفاع وجه	l l_1 b	طول قاعده طول پال عرض قاعده $l_1 = \sqrt{h_s^2 + \frac{b^2}{4}}; h_s = \sqrt{h^2 + \frac{l^2}{4}}$ $V = \frac{l \cdot b \cdot h}{3}$
		$l = 16 \text{ mm}; b = 21 \text{ mm}; h = 45 \text{ mm}; V = ?$ $V = \frac{l \cdot b \cdot h}{3} = \frac{16 \text{ mm} \cdot 21 \text{ mm} \cdot 45 \text{ mm}}{3} = 5040 \text{ mm}^3$		مثال : حل :	
مخروط		V A_M h	حجم مساحت جانبی قطر	ارتفاع طول پال	$A_M = \frac{\pi \cdot d \cdot h_s}{2}; h_s = \sqrt{\frac{d^2}{4} + h^2}$ $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{h}{3}$
		$d = 52 \text{ mm}; h = 110 \text{ mm}; V = ?$ $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{h}{3} = \frac{\pi \cdot (52 \text{ mm})^2}{4} \cdot \frac{110 \text{ mm}}{3} = 77870 \text{ mm}^3$		مثال : حل :	

جدول ب-۱- مقادیر مهم مواد

مقادیر مهم مواد								
جامد (ادامه)								
مواد	چگالی مخصوص ρ kg / dm ³	دمای ذوب در 1,013 bar t_f °C	دمای جوش در 1,013 bar t_b °C	گرمای ویژه ذوب در 1,013 bar q kJ / kg	رسانایی گرمایی در 20°C λ W/m · K	ظرفیت گرمایی ویژه میانگین در 0...100°C c kJ / kg · K	مقاومت مخصوص در 20°C R_m N/mm ² / m	ضریب انبساط طولی در 0...100 °C α 1/°C یا 1/K
آلیاژ CuZn (برنج)	8,4...8,7	900...1000	2300	167	105	0,39	0,05...0,07	0,000 0185
آهن خالص (Fe)	0,92	0	100	332	2,3	2,09	—	0,000 051
اکسید آهن (زنگ)	7,87	1536	3070	276	81	0,47	0,13	0,000 012
گرس	5,1	1570	—	—	0,58 (پودر)	0,67	—	—
سنگ گچ	0,92...0,94	30...175	≈ 300	—	0,21	—	—	—
چدن	2,3	1200	—	—	0,45	1,09	—	—
شیشه (شیشه کوارتز)	2,4...2,7	≈ 700	—	—	0,81	0,83	10 ¹⁰	0,000 000 5
طلا (Au)	19,3	1064	2707	67	310	0,13	0,022	0,000 014 2
گرافیت (C)	2,24	≈ 3800	≈ 4200	—	168	0,71	—	0,000 007 8
فلزات سخت (K20)	7,25	1150...1200	2500	125	58	0,50	0,6...1,6	0,000 010 5
چوب (نوع خشک شده)	14,8	> 2000	≈ 4000	—	81,4	0,80	—	0,000 06
	0,20...0,72	—	—	—	0,06...0,17	2,1...2,9	—	0,000 04 ⁽²⁾
ایریدیم (Ir)	22,4	2443	> 4350	135	59	0,13	0,053	0,000 006 5
ید (I)	5,0	113,6	183	62	0,44	0,23	—	—
کربن (C)	3,5	3800	—	—	—	0,52	—	0,000 001 18
کک	1,6...1,9	—	—	—	0,18	0,83	—	—
کستانتان (آلیاژ مس رنگ)	8,89	1260	≈ 2400	—	23	0,41	0,49	0,000 0152
چوب پنبه	0,1...0,3	—	—	—	0,04...0,06	1,7...2,1	—	—
کروم (Cr)	3,9...4,0	2050	2700	—	12...23	0,96	—	0,000 006 5
مس (Cu)	8,96	1083	≈ 2595	213	384	0,39	0,0179	0,000 017
منیزیم (Mg)	1,74	650	1120	195	172	1,04	0,044	0,000 026
آلیاژ منیزیم	≈ 1,8	≈ 630	1500	—	46...139	—	—	0,000 024 5
منگنز (Mn)	7,43	1244	2095	251	21	0,48	0,39	0,000 023
مولیبدن (Mo)	10,22	2620	4800	287	145	0,26	0,054	0,000 005 2
سدیم (Na)	0,97	97,8	890	113	126	1,3	0,04	0,000 071
نیکل (Ni)	8,91	1455	2730	306	59	0,45	0,095	0,000 13
نیوبیم (Nb)	8,55	2468	≈ 4800	288	53	0,273	0,217	0,000 007 1
فسفر (P)	1,82	44	280	21	—	0,80	—	—
پلاتین (Pt)	21,5	1769	4300	113	70	0,13	0,098	0,000 009
پلی استیرول	1,05	—	—	—	0,17	1,3	10 ¹⁰	0,000 07
سنگ چینی	2,3 ... 2,5	≈ 1600	—	—	1,6 ⁽¹⁾	1,2 ⁽¹⁾	10 ¹²	0,000 004
کوارتز (SiO ₂)	2,1 ... 2,5	1480	2230	—	9,9	0,8	—	0,000 008
سنگ چینه‌ای	0,06...0,25	—	—	—	0,04...0,06	—	—	—
گوگرد (S)	2,07	113	344,6	49	0,2	0,70	—	—
سلنیم، قزمز (Se)	4,4	220	688	83	0,2	0,33	—	—
نقره (Ag)	10,5	961,5	2180	105	407	0,23	0,015	0,000 019 7
سیلیسیم (Si)	2,33	1423	2355	1658	83	0,75	2,3·10 ⁹	0,000 004 2
کاربید سیلیسیم (SiC)	2,4	تجزیه می‌شود	در 3000 °C	(C ₃ Si)	9 ^o	1,05 ^o	—	—
فولاد غیر آلیاژی	7,85	1460	2500	205	48...58	0,49	0,14...0,18	0,000 011 5
X12 CrNi 18 8	7,9	1450	—	—	14	0,51	0,7	0,000 016
ذغال سنگ	1,35	—	—	—	0,24	1,02	—	—
تانالتیم (Ta)	16,6	2996	5400	172	54	0,14	0,124	0,000 006 5
تیتانیوم (Ti)	4,5	1670	3280	88	15,5	0,47	0,08	0,000 008 2
اورانیوم (U)	19,1	1133	≈ 3800	356	28	0,12	—	—
وانادیوم (V)	6,12	1890	≈ 3380	343	31,4	0,50	0,2	—
تنگستن (W)	19,27	3390	5500	54	130	0,13	0,055	0,000 004 5
روی (Zn)	7,13	419,5	907	101	113	0,4	0,06	0,000 029
فلز (Sn)	7,29	231,9	2687	59	65,7	0,24	0,114	0,000 023

1) در دمای 800 °C 2) عمود بر الیاف 3) بالای 1000 °C

جدول ب-۲- خواص مکانیکی مواد- فلزات^۱

مواد	چگالی kg/m ^۳	استحکام نهایی			استحکام تسلیم		مدول کشسانی GPa	مدول صلابت GPa	ضریب انبساط گرمایی ۱۰ ^{-۶} /°C	شکل پذیری درصد ازدیاد طول در ۵۰ mm
		کشش	فشار ^۲	برش	کشش	برش				
		MPa	MPa	MPa	MPa	MPa				
فولاد										
ساختمانی St37	۷۸۶۰	۳۵۵			۲۳۴	۱۳۵	۲۰۰	۷۷/۲	۱۱/۷	۲۱
آلیاژ St44	۷۸۶۰	۴۷۵			۲۷۵		۲۰۰	۷۷/۲	۱۱/۷	۲۱
آلیاژ St50	۷۸۶۰	۵۴۰			۲۹۵		۲۰۰	۷۷/۲	۱۱/۷	۱۷
آلیاژ St52	۷۸۶۰	۵۶۰			۳۵۵		۲۰۰	۷۷/۲	۱۱/۷	۲۱
آلیاژ St60	۷۸۶۰	۶۴۰			۳۲۵		۲۰۰	۷۷/۲	۱۱/۷	۲۱
آلیاژ St70	۷۸۶۰	۷۵۰			۳۶۵		۲۰۰	۷۷/۲	۱۱/۷	۱۸
فولاد زنگ زن :										
نورد - سرد	۷۹۲۰	۸۶۰			۵۲۰		۱۹۰	۷۵	۱۷/۳	۱۲
نرم شده	۷۹۲۰	۶۵۵			۲۶۰		۱۹۰	۷۵	۱۷/۳	۵۰
فولاد تقویت شده :										
استحکام متوسط	۷۸۶۰	۴۸۰			۲۷۵		۲۰۰	۷۷	۱۱/۷	
استحکام بالا	۷۸۶۰	۶۲۰			۴۱۵		۲۰۰	۷۷	۱۱/۷	
چدن :										
چدن خاکستری	۷۲۰۰	۱۷۰	۶۵۵	۲۴۰			۶۹	۲۸	۱۲/۱	۰/۵
چدن چکش خوار	۷۳۰۰	۳۴۵	۶۲۰	۳۳۰	۲۳۰		۱۶۵	۶۵	۱۲/۱	۱۰
آلومینیوم :										
آلیاژ 1100-H14	۲۷۱۰	۱۱۰		۷۰	۹۵	۵۵	۷۰	۲۶	۲۳/۶	۹
(99% ۹۹ Al)										
آلیاژ 2014-T6	۲۸۰۰	۴۵۵	۲۷۵	۲۳۰	۴۰۰	۲۳۰	۷۵	۲۷	۲۳/۰	۱۳
آلیاژ 2024-T4	۲۸۰۰	۴۷۰	۲۸۰		۳۲۵		۷۳		۲۳/۲	۱۹
آلیاژ 5456-H116	۲۶۳۰	۳۱۵	۱۸۵	۱۳۰	۲۳۰	۱۳۰	۷۲		۲۳/۹	۱۶
آلیاژ 6061-T6	۲۷۱۰	۲۶۰	۱۶۵	۱۴۰	۲۴۰	۱۴۰	۷۰	۲۶	۲۳/۶	۱۷
آلیاژ 7075-T6	۲۸۰۰	۵۷۰	۳۳۰		۵۰۰		۷۲	۲۸	۲۳/۶	۱۱
مس :										
مس (99/9% Cu)										
نرم شده	۸۹۱۰	۲۲۰	۱۵۰		۷۰		۱۲۰	۴۴	۱۶/۹	۴۵
سخت کشیده	۸۹۱۰	۳۹۰	۲۰۰		۲۶۵		۱۲۰	۴۴	۱۶/۹	۴
برنج زرد (۶۵% Cu، ۳۵% Zn)										
نورد - سرد	۸۴۷۰	۵۱۰	۳۰۰		۴۱۰	۲۵۰	۱۰۵	۳۹	۲۰/۹	۸
نرم شده	۸۴۷۰	۳۲۰	۲۲۰		۱۰۰	۶۰	۱۰۵	۳۹	۲۰/۹	۶۵
برنج قرمز (۸۵% Cu، ۱۵% Zn)										
نورد سرد	۸۷۴۰	۵۸۵	۳۲۰		۴۳۵		۱۲۰	۴۴	۱۸/۷	۳
نرم شده	۸۷۴۰	۲۷۰	۲۱۰		۷۰		۱۲۰	۴۴	۱۸/۷	۴۸
تیتانیوم	۴۷۳۰	۹۰۰			۸۳۰		۱۱۵		۹/۵	۱۰

جدول ب-۲- خواص مکانیکی مواد (ادامه) - غیر فلزات





مواد	$\frac{kg}{m^3}$	استحکام نهایی			استحکام تسلیم ^۳		مدول کشسانی GPa	مدول صلابت GPa	ضریب انبساط گرمایی ۱۰-۶ °C	طول در ۵۰ mm	درصد ازدیاد
		کشش MPa	فشار ^۲ MPa	برش MPa	کشش MPa	برش MPa					
الوار ^۲ چوبی، خشک شده											
صنوبر	۴۱۵	۶۰	۳۹	۷/۶			۱۰	۰/۵	۴/۵ تا ۳/۰		
گردو	۷۲۰		۶۳	۱۶/۵			۱۵				
کاج	۴۱۵	۵۵	۳۶	۷/۶			۹				
بتون											
استحکام متوسط	۲۳۲۰		۲۸				۲۵		۹/۹		
پلاستیک											
نایلن، نوع ۶/۶	۱۱۴۰	۷۵	۹۵		۴۵		۲/۸		۱۴۴	۵۰	
پلی استر PBT (پلاستیک نرم)	۱۳۴۰	۵۵	۷۵		۵۵		۲/۴		۱۳۵	۱۵۰	
وینیل، PVC سخت	۱۴۴۰	۴۰	۷۰		۴۵		۳/۱		۱۳۵	۴۰	
لاستیک	۹۱۰	۱۵							۱۶۲	۶۰۰	
گرانیت (مقادیر متوسط)	۲۷۷۰	۲۰	۲۴۰	۳۵			۷۰	۴	۷/۲		
شیشه، ۹۸٪ سیلیکا	۲۱۹۰		۵۰				۶۵	۴/۱	۸۰		

۱. خواص فلزها در نتیجه تغییرات فشار، عملیات گرمایی و مکانیکی بسیار تغییر می کند.

۲. در فلزهای شکل پذیر استحکام در فشار و کشش برابر فرض می شود.

۳. خواص الوارهای چوبی با توجه به بارگذاری به موازات رگه های چوب در نظر گرفته شده است.

جدول ب-۳- مشخصات نیم رخ‌ها (پروفیل‌ها) - (ادامه)

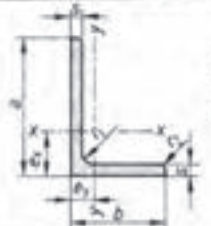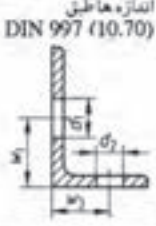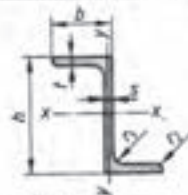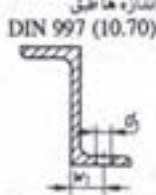نیم رخ ها															
نیم رخ دو طرف نامساوی															
مطابق با DIN 1029 (7.78)															
		$r_1 \approx s$ $r_2 \approx \frac{s}{2}$		S سطح مقطع تیر I عینان سطحی محوری درجه 2 W مدول سطحی محوری m وزن طولی		مشخصه نیم رخ دو طرف نامساوی با عرض بالهای 65 mm و 50 mm از 2 - US 37 طبق DIN 17100 : L - DIN 1029 - US 37 - 2 - L 65x50x5		اندازه ها طبق DIN 997 (10.70)							
															
علامت کوتاه	اندازه ها mm			سطح مقطع S cm ²	وزن طولی m' kg/m	فاصله محورها e _x e _y cm		برای محورها خم x-x y-y				اندازه ها mm			
L	a	b	s			e _x	e _y	x-x		y-y		w ₁	w ₂	d ₁ max.	d ₂ max.
								I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³				
30x20x3	30	20	3	1,42	1,11	0,99	0,50	1,25	0,62	0,44	0,29	17		8,4	4,3
30x20x4	30	20	4	1,85	1,45	1,03	0,54	1,59	0,81	0,55	0,38		12		
40x20x3	40	20	3	1,72	1,35	1,43	0,44	2,79	1,08	0,47	0,30	22		11	
40x20x4	50	20	4	2,25	1,77	1,47	0,48	3,59	1,42	0,60	0,39	22	12	11	4,3
45x30x4	45	30	4	2,87	2,25	1,48	0,74	5,78	1,91	2,05	0,91				
45x30x5	45	30	5	3,53	2,77	1,52	0,78	6,99	2,35	2,47	1,11	25	17	13	8,4
50x30x4	50	30	4	3,07	2,41	1,68	0,70	7,71	2,33	2,09	0,91		17		8,4
50x30x5	50	30	5	3,78	2,96	1,73	0,74	9,41	2,88	2,54	1,12	30		13	
50x40x5	50	40	5	4,27	3,35	1,56	1,07	10,04	3,02	5,89	2,01		22		11
60x30x5	60	30	5	4,29	3,37	2,15	0,68	15,6	4,04	2,60	1,12	35	17	17	8,4
60x40x5	60	40	5	4,79	3,76	1,96	0,97	17,2	4,25	6,11	2,02				
60x40x6	60	40	6	5,68	4,46	2,00	1,01	20,1	5,03	7,12	2,38	22			11
65x50x5	65	50	5	5,54	4,35	1,99	1,25	23,1	5,11	11,9	3,18	35		21	
70x50x6	70	50	6	6,88	5,40	2,24	1,25	33,5	7,04	14,3	3,81		30		13
75x50x7	75	50	7	8,3	6,51	2,48	1,25	46,4	9,24	16,5	4,39	40		23	
75x55x5	75	55	5	6,3	4,95	2,31	1,33	35,5	6,84	16,2	3,89	40	30		17
75x55x7	75	55	7	8,66	6,80	2,40	1,41	47,9	9,39	21,8	5,52				
80x40x6	80	40	6	6,89	5,41	2,85	0,88	44,9	8,73	7,59	2,44	45	22		11
80x40x8	80	40	8	9,01	7,07	2,94	0,95	57,6	11,4	9,68	3,18	45	22	23	11
80x60x7	80	60	7	9,38	7,36	2,51	1,52	59,0	10,7	28,4	6,34			21	
90x60x6	90	60	6	8,69	6,82	2,89	1,41	71,7	11,7	25,8	5,61	50		25	17
90x60x8	90	60	8	11,4	8,96	2,97	1,49	92,5	15,4	33,0	7,31	50	35		17
100x50x6	100	50	6	8,73	6,85	3,49	1,04	89,7	13,8	15,3	3,86			25	
100x50x8	100	50	8	11,5	8,99	3,59	1,13	116	18,0	19,5	5,04	55	30		13
100x50x10	100	50	10	14,1	11,1	3,67	1,20	141	22,2	23,4	6,17				
نیم رخ دو طرف مساوی															
مطابق با DIN 1027 (10.63)															
		$r_1 = t$ $r_2 = \frac{t}{1}$		S اندازه سطح مقطع تیر I عینان سطحی محوری درجه 2 W مدول سطحی محوری m وزن طولی		مشخصه نیم رخ دو طرف نامساوی با ارتفاع 80 mm از 2 - US 37 طبق DIN 17100 : L - DIN 1027 - US 37 - 2 - L 80		اندازه ها طبق DIN 997 (10.70)							
															
علامت کوتاه	اندازه ها mm				سطح مقطع S cm ²	وزن طولی m' kg/m	برای محورها خم x-x y-y				اندازه ها mm				
L	h	b	s	t				x-x		y-y		w ₁	w ₂	d ₁ max.	d ₂ max.
								I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³				
30	30	38	4	4,5	4,32	3,39	5,96	3,97	13,7	3,80	20		11		
40	40	40	4,5	5	5,43	4,26	13,5	6,75	17,6	4,66	22		11		
50	50	43	5	5,5	6,77	5,31	26,3	10,5	23,8	5,88	25		11		
60	60	45	5	6	7,91	6,21	4,7	14,9	30,1	7,09	25		13		
80	90	50	6	7	11,1	8,71	109	27,3	47,4	10,1	30		13		
100	100	55	6,5	8	14,5	11,4	222	44,4	72,5	14,0	30		17		
120	120	60	7	9	18,2	14,3	402	67,0	106	18,8	35		17		
140	140	65	8	10	22,9	18,0	676	96,6	148	23,3	35		17		
160	160	70	8,5	11	27,5	21,6	1060	132	204	31,0	35		21		

جدول ب-۳- مشخصات نیم رخها (پروفیلها) - (ادامه)

نیم رخها

مقایسه با DIN 1025 T1 (10.63)

شکل یاریک

$$r_1 = s$$

$$r_2 = 0,6 \cdot s$$

S: اندازه سطح مقطع
I: ممان سطحی محوری درجه 2
W: منول سطحی محوری
m': وزن طولی

اندازه ها طبق
DIN 997 (10.70)

مشخصه نیم رخ - I شکل یاریک سری - I با ارتفاع 180 mm
DIN 17 100 طبق U St44-2

DIN 1025 - U St44-2 - I 180 پروفیل

علامت کوتاه	اندازه ها به mm				سطح- مقطع S cm ²	وزن طولی m' kg/m	برای محورهای خم				اندازه ها به mm	
	h	b	s	t			x-x I _x cm ⁴	x-x W _x cm ³	y-y I _y cm ⁴	y-y W _y cm ³	w ₁	d ₁ max.
80	80	42	3,9	5,9	7,57	5,94	77,8	19,5	6,29	3,00	22	6,4
100	100	50	4,5	6,8	10,6	8,34	171	34,2	12,2	4,88	28	6,4
120	120	58	5,1	7,7	14,2	11,1	328	54,7	21,5	7,41	32	8,4
140	140	66	5,7	8,6	18,2	14,3	573	81,9	35,2	10,7	34	11
160	160	74	6,3	9,5	22,8	17,9	935	117	54,7	14,8	40	11
180	180	82	6,9	10,4	27,9	21,9	1450	161	81,3	19,8	44	13
200	200	90	7,5	11,3	33,4	26,2	2140	214	117	26,0	48	13
220	220	98	8,1	12,2	39,5	31,1	3060	278	162	33,1	52	13
240	240	106	8,7	13,1	46,1	36,2	4250	354	221	41,7	56	17
260	260	113	9,4	14,1	53,3	41,9	5740	442	288	51,0	60	17
280	280	119	10,1	15,2	61,0	47,9	7590	542	364	61,2	60	17
300	300	125	10,8	16,2	69,0	54,2	9800	653	451	72,2	64	21
320	320	131	11,5	17,3	77,7	61,0	12510	782	555	84,7	70	21
360	360	143	13,0	19,5	97,0	76,1	19610	1090	818	114	76	23
400	400	155	14,4	21,6	118	92,4	29210	1460	1160	149	88	23

مقایسه با DIN 1025 T2 (10.63)

شکل پهن (نیم بال پهن)

$$r_1 = 2 \cdot s$$

S: اندازه سطح مقطع
I: ممان سطحی محوری درجه 2
W: منول سطحی محوری
m': وزن طولی





اندازه ها طبق
DIN 997 (10.70)

مشخصه نیم رخ - I شکل پهن با سری - IPB با ارتفاع 240 mm
DIN 17 100 طبق St 52-3

DIN 1025 - St 52-3 - IPB 240 پروفیل

علامت کوتاه	اندازه ها به mm				سطح- مقطع S cm ²	وزن طولی m' kg/m	برای محورهای خم				اندازه ها به mm	
	h	b	s	t			x-x I _x cm ⁴	x-x W _x cm ³	y-y I _y cm ⁴	y-y W _y cm ³	یک ردیفه w ₁	d ₁ max.
IPB	h	b	s	t	S	m'	I _x	W _x	I _y	W _y	w ₁	d ₁
100	100	100	6	10	26,0	20,4	450	89,9	167	33,5	56	13
120	120	120	6,5	11	34,0	26,7	860	144	318	52,9	66	17
140	140	140	7	12	43,0	33,7	1510	216	550	78,5	76	21
160	160	160	8	13	54,3	42,6	2490	311	889	111	86	23
180	180	180	8,5	14	65,3	51,2	3830	426	1360	151	100	25
200	200	200	9	15	78,1	61,3	5700	570	2000	200	110	25
220	220	220	9,5	16	91,0	71,5	8090	736	2840	258	120	25
240	240	240	10	17	106	83,2	11260	938	3920	327	96	35
260	260	260	10	17,5	118	93,0	14920	1150	5130	395	106	40
280	280	280	10,5	18	131	103	19270	1380	6590	471	110	25
300	300	300	11	19	149	117	25170	1680	8560	571	120	45
320	320	300	11,5	20,5	161	127	30820	1930	9240	616	120	28
360	360	300	12,5	22,5	181	142	43190	2400	10140	676	-	28
400	400	300	13,5	24	198	155	57680	1880	10820	721	120	45
450	450	300	14	26	218	171	78890	3550	11720	781	-	28
500	500	300	14,5	28	239	187	107200	4290	12620	842	120	45
550	550	300	15	29	254	199	136700	4970	13080	872	-	28

جدول ب-۳- مشخصات نیم رخها (پروفیل ها) - (ادامه)

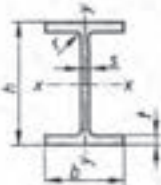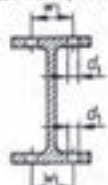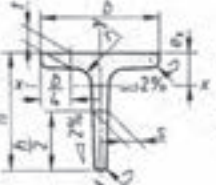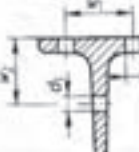نیر 1 - شکل متوسط														
مقایسه با (3.65) DIN 1025 T5														
<div><div></div><div><p>S: اندازه سطح مقطع I: میان سطحی محوری درجه 2 W: متول سطحی محوری m': وزن طولی</p><p>مشخصه نیر 1 - شکل عرض متوسط سری - IPE با ارتفاع 300 mm از St44-2 طبق DIN 17100</p><p>IPE 300 - St 44 - 2 - DIN 1025 - پروفیل IPE</p><p>طول ساخت: 15 تا 4 متر</p></div><div></div></div>														
علامت کوتاه	اندازه ها به mm						سطح مقطع S cm ²	وزن طولی m' kg/m	برای محورهای خم				اندازه ها به mm	
	h	b	s	t	r	x-x			y-y		w ₁	d ₁ max.		
IPE									I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³		
80	80	46	3,8	5,2	5	7,64	6,0	80,1	20,0	8,49	3,69	26	6,4	
100	100	55	4,1	5,7	7	10,3	8,1	171	34,2	15,9	5,79	30	8,4	
120	120	64	4,4	6,3	7	13,2	10,4	318	53,0	27,7	8,65	36	8,4	
160	160	82	5,0	7,4	9	20,1	15,8	869	109	68,3	16,7	44	13	
200	200	100	5,6	8,5	12	28,5	22,4	1940	194	142	28,5	56	13	
240	240	120	6,2	9,8	15	39,1	30,7	3890	324	284	47,3	68	17	
300	300	150	7,1	10,7	15	53,8	42,2	8360	557	604	80,5	80	23	
360	360	170	8,0	12,7	18	72,7	57,1	16270	904	1040	123	90	25	
400	400	180	8,6	13,5	21	84,5	66,3	23130	1160	1320	146	96	28	
مقایسه با (3.82) DIN 1024														
سه پری - لب بلند و - کف پهن (T - شکل)														
<div><div></div><div><p>S: اندازه سطح مقطع I: میان سطحی محوری درجه 2 W: متول سطحی محوری m': وزن طولی</p><p>مشخصه سه پری لب بلند با ارتفاع 50 mm از جنس St37 - 2 طبق DIN 17 100</p><p>T - پروفیل DIN 1024 - St37 - 2 - T50</p></div><div></div></div>														
علامت کوتاه	اندازه ها به mm		سطح مقطع S cm ²	وزن طولی m' kg/m	فاصله از محور x-x e _x cm	برای محورهای خم				اندازه ها به mm		d ₁ max.		
	b=h	s=t				x-x		y-y		w ₁	w ₂			
T						I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³					
20	20	3	1,12	0,88	0,58	0,38	0,27	0,20	0,20	-	-	3,2		
25	25	3,5	1,64	1,29	0,73	0,87	0,49	0,43	0,34	15	14	3,2		
30	30	4	2,26	1,77	0,85	1,72	0,80	0,87	0,58	17	17	4,3		
40	40	5	3,77	2,96	1,12	5,28	1,84	2,58	1,29	21	22	6,4		
50	50	6	5,66	4,44	1,39	12,1	3,36	6,06	2,42	30	30	6,4		
60	60	7	7,94	6,23	1,66	23,8	5,48	12,2	4,07	34	35	8,4		
80	80	9	13,6	10,7	2,22	73,7	12,8	37,0	9,25	45	45	11		
100	100	11	20,9	16,4	2,74	179	24,6	88,3	17,7	60	60	13		
120	120	13	29,6	23,2	3,28	366	42,0	178	29,7	70	70	17		
140	140	15	39,3	31,3	3,80	660	64,7	330	47,2	80	75	21		
سه پری کف پهن														
علامت کوتاه	اندازه ها به mm			سطح مقطع S cm ²	وزن طولی m' kg/m	فاصله از محور x-x e _x cm	برای محورهای خم				اندازه ها به mm			
	h	b	s=t				x-x		y-y		w ₁	d ₁ max.		
TB							I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³				
30	30	60	5,5	4,64	3,64	0,67	2,58	1,11	8,62	2,87	34	8,4		
35	35	70	6	5,94	4,66	0,77	4,49	1,65	15,1	4,31	37	11		
40	40	80	7	7,91	6,21	0,88	7,81	2,50	28,5	7,13	45	11		
50	50	100	8,5	12,0	9,42	1,09	18,7	4,78	67,7	13,5	55	13		
60	60	120	10	17,0	13,4	1,30	38,0	8,09	137	22,8	65	17		
مشخصه سه پری کف پهن با ارتفاع 60 mm از St44-2 طبق DIN 17 100														
TB - پروفیل DIN 1024 - St44 - 2 - TB 60														

جدول پ ۱- ضریب تبدیل یکاها

از یکای قدیمی	به یکای SI	تبدیل تقریبی	تبدیل دقیق تر
طول			
اینچ (in)	میلیمتر (mm)	$\div 4 \rightarrow \times 100$	$\times 25/4$
فوت (ft)	متر (m)	$\div 3$	$\times 0/30$
یارد (yd)	متر (m)	$\times 1$	$\div 12 \rightarrow \times 13$
جرم			
پوند (lb)	کیلوگرم (kg)	$\div 2$	$\times 0/45$
پوند (lb)	گرم (g)	$\times 1000 \rightarrow \div 2$	$\times 454$
اونس (oz)	گرم (g)	$\times 30$	$\times 28/4$
نیرو			
پوند نیرو (lbf)	نیوتون (N)	$\times 4$	$\times 9 \rightarrow \div 2$
کیلو پوند (kp)	نیوتون (N)	$\times 10$	$\times 9/8$
کیلوگرم نیرو (kgf)	نیوتون (N)	$\times 10$	$\times 9/8$
گشتاور			
پوند نیرو فوت (lbf. ft)	نیوتون متر (N.m)	$\times 3 \rightarrow \div 2$	$\times 1/36$
فشار - تنش			
psi (lbf/in ²)	N/m ²	$\times 7000$	$\times 6895$
psi (lbf/in ²)	کیلو پاسکال (kPa)	$\times 7$	$\times 6/9$
psi (lbf/in ²)	مگا پاسکال (MPa) یا (N/mm ²)	$\times 7 \rightarrow \div 1000$	$\times 6/9 \rightarrow \div 1000$
اتمسفر (kgf/cm ²)	مگا پاسکال (MPa) یا (N/mm ²)	$\div 10$	$\times 0/98$
توان			
اسب بخار (hp)	کیلو وات (kW)	$\times 3 \rightarrow \div 4$	$\times 0/746$
انرژی			
kgf.m	ژول (J)	$\times 10$	$\times 9/807$
ft.lbf	ژول (J)	$\times 9 \rightarrow \div 7$	$\times 1/35$

جدول پ ۲- نشان های استفاده شده در کتاب

نشان	کمیت
A	مساحت
a	اندازه گلولی مؤثر جوش گوشه
b	عرض
d	قطر میله و بازوی گشتاور
D	قطر سوراخ
E	ضریب کشسانی (مدول الاستیسیته)
F	بار متمرکز (مانند نیرو)
F.S.	ضریب اطمینان
h	ارتفاع
l یا L	طول
m	جرم
P	فشار
P	توان
R	شعاع سوراخ

نشان	کمیت
r	شعاع میله
s	اندازه جوش شیاری
t	ضخامت
T	گشتاور
V	حجم
W	وزن
z	اندازه ساق جوش گوشه
σ	تنش عمودی
τ یا T	تنش برشی
ϵ	کرنش
δ یا ΔL	تغییر طول
σ_{ult} یا S_u	استحکام نهایی
σ_y یا S_y	استحکام در نقطه تسلیم
σ_{all} یا $\sigma_{مجاز}$	حداکثر تنش مجاز

فهرست منابع

- اصول طراحی و محاسبه در جوش، مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران
- جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی، فیشر، ولی نژاد، نشر طراح، ۱۳۸۸
- حساب فنی، سال چهارم هنرستان، ناصر بهرام زادگان، ۱۳۷۴
- Vector Mechanics for Engineers, Statics, P. Beer, E. Johnson, 7th Edition, 2004
- Mechanics of material, P. Beer, E. Johnson, 4th Edition, 2006
- Engineering mechanics, Statics, J. Meriam, 4th Edition, 1977
- Statics and Strength of Material, G. Bassin, 3rd Edition, 1979
- Structural Welding Code-Steel, AWS D1.1, 2002
- Weld Joint Design, J. Hicks, 2nd Edition, 1987

