

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فلزکاری عمومی در کشاورزی (۲)

شاخه کاردانش

گروه تحصیلی ماشینهای کشاورزی

رشته ماشینهای کشاورزی

شماره شناسایی ۱-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک

شماره درس ۸۹۶۴ الی ۸۹۷۷

۶۳۱	احدی، حمید
۳/	فلزکاری عمومی در کشاورزی (۲) // مؤلفان: حمید احدی، محمدرضا داودی کیا.
ف ۲۶۲ الف/	تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۹۴.
۱۳۹۴	۱۷۱ص. مصور. - (شاخه کاردانش؛ شماره درس ۸۹۶۴ الی ۸۹۷۷)
	متون درسی شاخه کاردانش گروه تحصیلی ماشینهای کشاورزی، رشته ماشینهای کشاورزی.
	برنامه ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه ریزی و تألیف کتابهای
	درسی رشته ماشینهای کشاورزی دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت
	آموزش و پرورش.
	۱. فلزکاری. ۲. کشاورزی - ماشین آلات. الف. داودی کیا، محمدرضا. ب. ایران. وزارت
	آموزش و پرورش. کمیسیون برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی رشته ماشینهای کشاورزی.
	ج. عنوان. د. فروست.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادهای و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و
حرفه‌ای و کار دانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب سایت)

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کار دانش

نام کتاب مهارتی : فلزکاری عمومی در کتاورزی (۲) - ۵۹۹/۵

مؤلفان : حمید احدی، محمدرضا دادی‌کیا

شماره شناسایی : ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک

شامل پیمانه مهارتی :

۱- فلزکاری عمومی ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار : ۸۸۳۰۹۲۶۶، کدپستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹،

وب‌سایت : www.chap.sch.ir

رسم : امیر هوشنگ فراهانی، سروش ذوالریاستین و فاطمه رئیس‌یان فیروزآباد

صفحه‌آرا : شهرزاد قنبری

طراح جلد : علیرضا رضائی‌کُر

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران - تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروبخش)

تلفن : ۴۴۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار : ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ نهم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را
برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.
امام خمینی(ره)

فهرست

مقدمه

۱	واحد کار ۱ : اندازه گیری و خط کشی
۴۳	واحد کار ۲ : برش کاری با کمان ارّه دستی
۶۰	واحد کار ۳ : سوهان کاری
۸۰	واحد کار ۴ : کار با سنگ سنباده
۹۲	واحد کار ۵ : سوراخ کاری و خزینه کاری
۱۱۴	واحد کار ۶ : حدیده و قلاویز کاری
۱۳۰	واحد کار ۷ : براده برداری و پلیسه گیری با شابر و قلم
۱۴۴	واحد کار ۸ : پرداخت و آب بندی قطعات
۱۵۶	واحد کار ۹ : برش و خم کردن لوله های نرم فلزی
۱۷۰	ضمیمه ۱
۱۷۱	منابع

مقدمه

پیمانه فلزکاری عمومی، با معرفی ابزار و وسایل کارگاه فلزکاری و نحوه استفاده از آنها، هنرجویان رشته‌های مختلف ماشینهای کشاورزی را برای کار در محیط کارگاهی و انجام فعالیتهای تخصصی روزانه آماده می‌سازند. برای یادگیری فنون ارائه شده، اطلاعات علمی و عملی همراه با تصاویر لازم ارائه گردیده است و سپس از فراگیران خواسته شده است تا کارهای عملی مربوط را با نظم و انضباط و رعایت نکات ایمنی، انجام دهند. از همکاران محترم تقاضا داریم نواقص و کاستیهای اثر را به دفتر برنامه‌ریزی درسی آموزشهای فنی و حرفه‌ای و کاردانش ارسال نمایند تا نسبت به رفع نواقص در چاپ‌های بعدی کتاب اقدام گردد.

مؤلفان

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳۰/۷۴-ک

پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی

شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳۰/۷۴-ک

پیمانه مهارتی

فلزکاری عمومی

هدف کلی

آشنایی با ابزارهای فلزکاری و توانایی کاربرد آنها و آمادگی برای کار در محیط کارگاهی

زمان (ساعت)

نظری

۱۰

عملی

۵۰

واحد کار


اندازه‌گیری و خط‌کشی

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد کار، فراگیر باید بتواند :

- کارگاه فلزکاری را تعریف کند.
- مقررات عمومی در کارگاه را بیان کند.
- نکات ایمنی را در مورد کارگاه فلزکاری بیان کند.
- مفهوم اندازه‌گیری را بیان کند.
- واحدهای اندازه‌گیری طول را در سیستم اینچی و متری بیان کند.
- طرز استفاده از وسایل اندازه‌گیری طول و زوایا، متداول در فلزکاری را توضیح دهد.
- با استفاده از وسایل اندازه‌گیری طول و زاویه، اندازه‌گیریهای لازم را انجام دهد.
- طرز استفاده از وسایل خط‌کشی روی فلز را توضیح دهد.
- با استفاده از وسایل خط‌کشی، اندازه‌های موردنظر را روی شکل منتقل نماید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۱- اندازه‌گیری و خط‌کشی در کارگاه فلزکاری

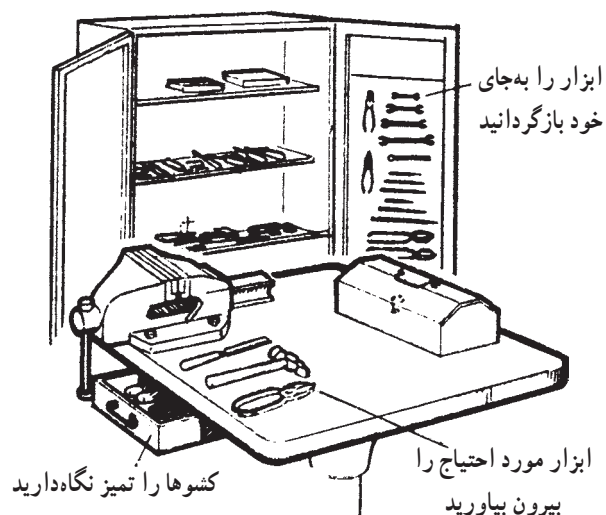

شکل ۱-۱



شکل ۱-۲



شکل ۱-۳

۱-۱-۱ کارگاه فلزکاری

محیطی را که در آن با استفاده از ابزار و ماشین‌آلات، قطعه‌ای فلزی تولید و یا تعمیر می‌شود، «کارگاه فلزکاری» می‌نامند.

از شرایط اولیه انجام فعالیت در محیط کار آرامش و ایمنی است.

برای تحقق این شرایط، نکات ایمنی و مقرراتی وجود دارد که باید با دقت به مورد اجرا بگذارید.

۱-۱-۱-۱ مقررات کارگاه

۱- در رعایت نظم و انضباط کوشا باشید.

۲- پس از آشنایی کامل با طرز کار دستگاه، با آن کار کنید.

۳- ابزارها را در جای مخصوص قرار دهید (شکل ۱-۱).

۴- از هر ابزاری برای کار مخصوص همان ابزار استفاده کنید.

۵- پس از اتمام کار، دستگاهها را خاموش، و میزکار را تمیز و مرتب کنید.

۱-۱-۲ نکات ایمنی

۱- به تصاویر و علائم هشداردهنده نصب شده در کارگاه توجه کنید.

۲- اطراف دستگاه و محیط کار باید تمیز بوده و دقت شود سطح کارگاه لغزنده نباشد.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۳- هنگام کار، لباس کار تنگ و یا گشاد نبوشید، دگمه‌های آن را ببندید و کفش بدون بند و نا ایمن نبوشید.


۴- موهایتان را کوتاه نگه‌دارید و در محیط کار، شال‌گردن همراه نداشته باشید زیرا احتمال گیرکردن آنها به قطعات گردنده وجود دارد.



شکل ۱-۴

۵- قبل از روشن نمودن دستگاه مطمئن شوید که :
- اهرمها در جای خود قرار دارند ؛ اعضای بدن با قطعات متحرک دستگاه، تماس ندارد ؛ حفاظ‌های دستگاه را به‌طور صحیح نصب نموده‌اید و از قسمتهای گردنده آن دور هستید.
۶- در محیط کارگاه، قطعات را به‌حالت آویخته قرار ندهید.

۷- از زیر بارهای آویخته عبور نکنید.
۸- اگر در کف کارگاه مواد آتش‌زا یا چرب ریخته آنها را با خاک اره و یا خاک معمولی پاک کنید.
۹- میزان سر و صدا در کارگاه را به حد اقل برسانید.
۱۰- در موقع حمل ابزارهای برنده و تیز، نوک آنها را به سمت پایین نگه‌دارید.

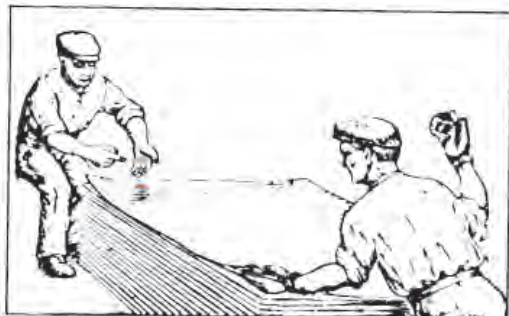

شکل ۱-۵

۱۱- ابزارهای نشانه‌گذاری و اندازه‌گیری مانند پرگار و سوزن خط‌کش را در جیب لباس کار، نگذارید.
۱۲- در موقع بلندکردن بار، مواظب لبه‌های تیز و سطوح لغزان باشید.

وزنه جلوی دید را نگیرد



شکل ۱-۶

۱۳- برای بلندکردن اشیای سنگین از دیگران کمک بگیرید و یا از بالابر استفاده کنید.
۱۴- بار را طوری در دست نگه‌دارید که جلوی دید شما را نگیرد.
۱۵- وسایل آتش‌نشانی را تحت شرایط و مقررات نگهداری و در محل مناسب و قابل دسترس نصب کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---


۱-۲- سیستم‌های اندازه‌گیری

۱-۲-۱- مفهوم اندازه‌گیری: سنجش کمیت با واحد

معین شده، «اندازه‌گیری» خوانده می‌شود.


جدول ۱-۱

				کمیت‌های اصلی
شدت جریان الکتریکی	زمان	جرم	طول	
آمپر	ثانیه	کیلوگرم	متر	واحد
A	s	kg	m	علامت اختصاری

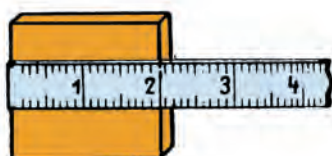

شکل ۱-۷

دلیل اندازه‌گیری: برای آنکه هر قطعه تولیدی قابل استفاده باشد، حتماً باید با اندازه موردنظر مطابق باشد. بنابراین اندازه‌گیری امری مهم در تولید قطعات است.

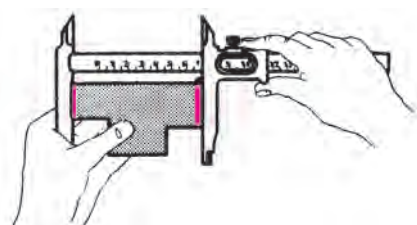

شکل ۱-۸

۱-۲-۲- سیستم متریک (SI): برای تعیین واحد


کمیت‌ها، اکثر کشورها از جمله ایران از سیستم بین‌المللی SI تبعیت می‌کنند.

واحد طول در سیستم SI: در این سیستم واحد اندازه‌گیری

طول متر است. اجزای متر به ترتیب عبارت‌اند از:

یک دسیمتر $\frac{1}{10}$ متر، یک سانتیمتر $\frac{1}{100}$ متر و یک

واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی
شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۰-۳۷۴/ک	شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۰-۳۷۴/ک	شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۳۷۴/ک

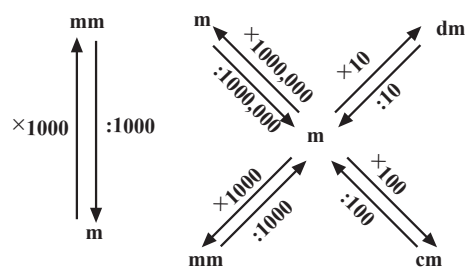

نمودار ۱-۱

میلیمتر $\frac{1}{1000}$ متر.



 
$1m . 10dm . 100cm$

توجه: در صنعت برای کارهای خیلی دقیق از واحد میکرومتر (m) استفاده می‌شود.

$1m . 10^3mm . 10^6m$

به نحوه تبدیل اجزای متر به یکدیگر در نمودار روبرو دقت کنید.

۱-۲-۳ سیستم اینچی: در بعضی کشورها مانند انگلستان سیستم SI را به کار نمی‌برند. در این کشورها واحد اندازه‌گیری طول، فوت است.

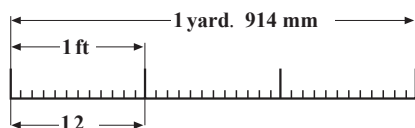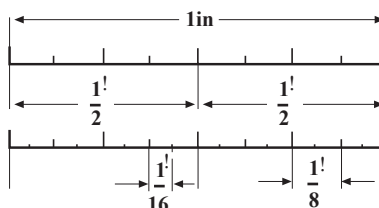

نمودار ۱-۲

به واحدهای کوچکتر و بزرگتر از فوت در نمودار ۱-۲ دقت کنید.

برای اندازه‌گیری دقیق‌تر، هر اینچ به ۱۶ قسمت مساوی تقسیم شده است.


مثال ۱: $\frac{1}{4}$ چند میلیمتر است؟

$1in . 25/4mm$

می‌دانیم

پس

$\frac{1}{4} . 25/4 . 6/35$

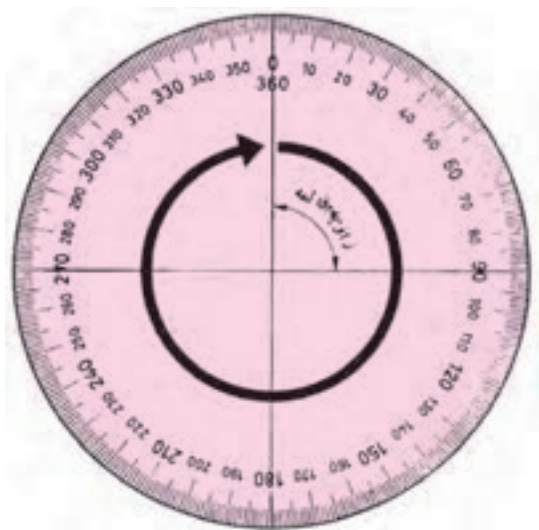

شکل ۱-۹


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

مثال ۲: ۱۲/۷ میلی‌متر چند اینچ است؟

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{25}{40} \cdot \frac{5}{12} = 12/7$$

برای تبدیل اینچ به میلی‌متر و برعکس، می‌توانید از جدولهای تبدیل ضمیمه استفاده کنید.

۴-۲-۱- اندازه‌گیری زاویه: برای اندازه‌گیری زاویه، می‌توانید از واحد درجه، رادیان و گراد استفاده کنید. یک دایره کامل ۳۶۰ درجه، ۲ رادیان و ۴۰۰ گراد است (شکل ۹-۱). اجزای درجه عبارت‌اند از دقیقه و ثانیه (شکل ۱۰-۱).

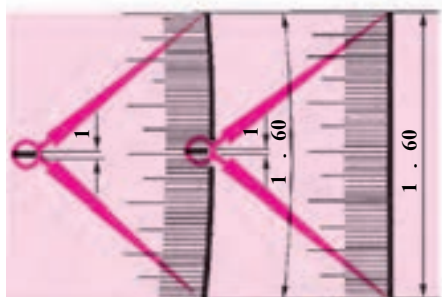

۱ درجه = ۶۰ دقیقه
۱ دقیقه = ۶۰ ثانیه

شکل ۱۰-۱

۳-۱- وسایل اندازه‌گیری و کنترل سطوح و زوایا


۱-۳-۱ خط‌کش فلزی: از این خط‌کش می‌توانید

برای خط‌کشی و اندازه‌گیری طولهای کوتاه استفاده کنید. جنس این خط‌کش از فولاد فتر است. درجه‌بندی روی آن برحسب سانتیمتر و میلی‌متر و در بعضی، برحسب نیم میلی‌متر می‌باشد.



شکل ۱۱-۱

خط‌کشهای فلزی اینچی با دقت $\frac{1}{16}$ و گاهی $\frac{1}{32}$ مدرج شده‌اند. در شکل ۱۱-۱ خط‌کش فلزی را می‌بینید که یک لبه آن برحسب میلی‌متر و لبه دیگر، برحسب اینچ درجه‌بندی شده است.

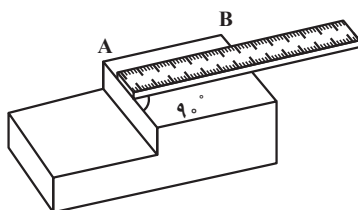

شکل ۱۲-۱

کار عملی: اندازه‌گیری با خط‌کش فلزی: قطعه‌ای مانند شکل

مقابل و یک خط‌کش فلزی که دو نوع درجه‌بندی دارد آماده کنید و طول قسمتی را که مشاهده می‌کنید اندازه بگیرید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
---	--	---

مراحل کار

۱- خط‌کش فلزی را مستقیماً روی محل مورد نظر قرار

دهید.


۲- صفر خط‌کش را روی نقطه مبدأ اندازه قرار دهید.

۳- به گونه‌ای که امتداد خط‌کش با لبه قطعه کار، زاویه


۹۰ بسازد.

۴- به طور عمودی به نقطه مورد نظر اندازه‌گیری نگاه کنید.

۵- عدد اندازه را برحسب میلیمتر و برحسب اینچ بخوانید.

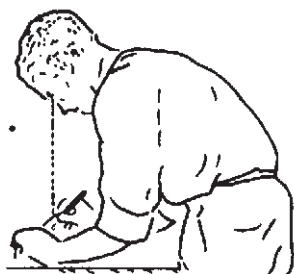

شکل ۱۳-۱- نحوه دید صحیح جهت خواندن عدد اندازه

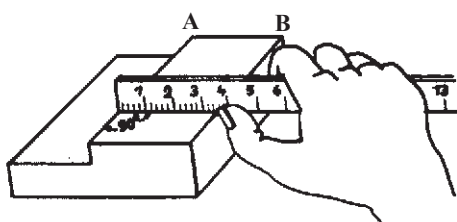

شکل ۱۴-۱

۶- حال طول AB را اندازه بگیرید.

۷- این بار ناخن انگشت شست را در کنار خط‌کش قرار

دهید تا محل اندازه بهتر مشخص شود.



شکل ۱۵-۱


۲-۳-۱- متر و انواع آن

الف- متر نواری: از این وسیله برای اندازه‌گیری طولهای

نسبتاً بلند و با دقت کم (دقت ۱mm و یا $\frac{1}{16}$) استفاده می‌شود.

جنس آنها از فولاد فنر و یا پارچه و یا چرم است و برای

اندازه‌گیری طول قوسها نیز می‌توانید از آن استفاده کنید.

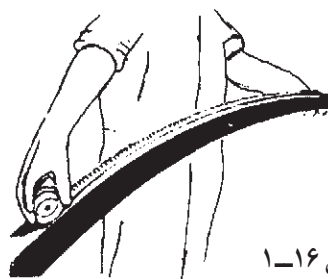

شکل ۱۶-۱


کار عملی: اندازه‌گیری با متر نواری: طول و عرض میز کار

را با متر نواری اندازه بگیرید.


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک
--	---	---

مراحل کار

- ۱- از نقطه صفر متر را در ابتدای محل مورد اندازه‌گیری قرار دهید.
- ۲- سر متر را در لبه قطعه کار قرار دهید.
- ۳- سر دیگر متر را بکشید، به‌طوری که امتداد متر با لبه قطعه کار زاویه قائمه بسازد.
- ۴- به‌طور عمود به عدد اندازه نگاه کنید.
- ۵- اندازه را برحسب متر و برحسب یارد بخوانید.
- ب- متر تاشو: برای اندازه‌گیری طولهای تا حدود ۲ متر و با دقت ۱ میلیمتر، می‌توان متر تاشو را به‌کار برد. جنس این متر از فولاد، فلزات سبک و یا چوب است.

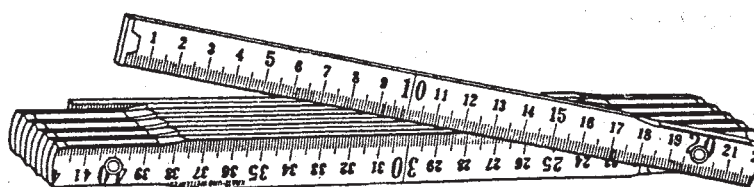

شکل ۱۷-۱

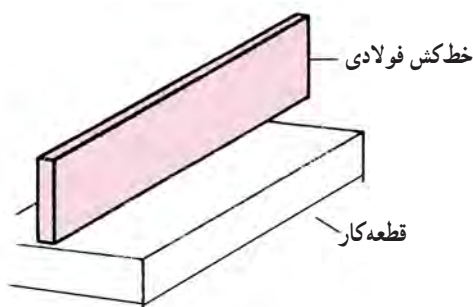


شکل ۱۸-۱

- ۳-۳-۱ خط کش فولادی: برای کنترل صافی سطح از خط کش فولادی استفاده می‌شود. سطوح این خط کش کاملاً صاف و عمودبرهم است.

کار عملی: کنترل صافی سطح با خط کش فولادی:

- ۱- قطعه کوچکی را انتخاب کنید.
- ۲- سطح باریک خط کش را به‌طور عمود بر روی سطح قطعه کار قرار دهید.
- ۳- قطعه کار را در مقابل نور بگیرید.
- ۴- قطعه کار را در مقابل چشم گرفته به میزان عبور نور بین قطعه کار و خط کش دقت کنید، عبور نور نشانه صاف نبودن سطح کار است. عمل را در امتدادهای مختلف انجام دهید.

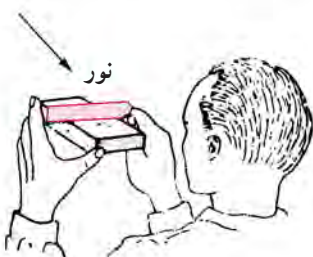


شکل ۱۹-۱

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳/۷۴-ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳/۷۴-ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳/۷۴-ک
--	--	---

۴-۳-۱- گونیاها: این وسایل را می‌توانید برای

اندازه‌گیری و کنترل زاویه معین به کار ببرید. انواع گونیا عبارت‌اند از:

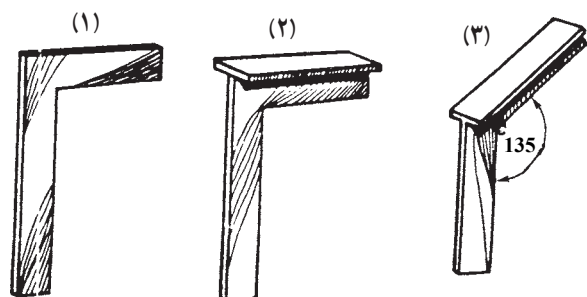

شکل ۱-۲۰

۱- گونیای ساده ۹۰،

۲- گونیای لبه‌دار ۹۰،

۳- گونیای لبه‌دار ۱۳۵،

۴- گونیای ۱۳۵،


۵- گونیای ۱۲۰

۶- گونیای مویی.

دسته و تیغه این گونیاها نسبت به هم ثابت هستند.

گونیا لبه‌دار ۹۰، دقت بیشتری نسبت به گونیای ساده

دارد.

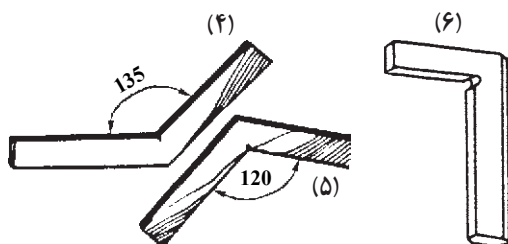

شکل ۱-۲۱

برای کنترل دقیق‌تر زاویه قائمه از گونیای مویی استفاده

کنید. لبه‌های این گونیا به صورت تیز سنگ‌زده شده است. نوعی

گونیا ساده وجود دارد که دو زاویه ۴۵ (فارسی) و ۹۰ را

دارد.


کار عملی: کنترل زاویه قائمه با گونیای ۹۰ درجه:

۱- گونیا و قطعه‌ای مانند شکل ۱-۲۲ آماده کنید.

۲- آن ضلع گونیا را که پهنای بیشتری دارد بر روی تکیه‌گاه

کار مماس کنید.

۳- لبه دیگر گونیا را روی قطعه کار قرار دهید.

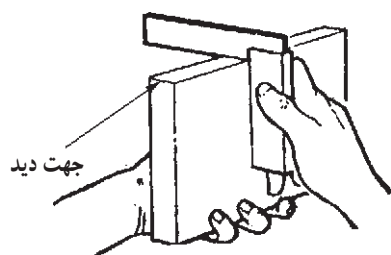

شکل ۱-۲۲- طریقه گونیا کردن سطح

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه گیری و خط کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۴- به طور عمود به محل تماس نگاه کنید.

۵- قائمه بودن دو ضلع قطعه کار را کنترل کنید.

۶- برای اطمینان از گونیا بودن دو سطح، گونیا و قطعه

کار را به همان حالت در مقابل چشم بگیرید و از طریق میزان عبور نور گونیا بودن را کنترل کنید (شکل ۱-۲۳).



شکل ۱-۲۳- کنترل زاویه قائمه با گونیا

چنانچه نور از محل تماس گونیا و قطعه کار دیده نشود


زاویه قائمه درست است. در غیر این صورت، باید با براده برداری از قسمتی که نور عبور نمی کند زاویه را تنظیم کنید (شکل ۱-۲۴).

زاویه قطعه کار:


الف - زاویه ۹۰

ب - زاویه کمتر از ۹۰

ج - زاویه بیشتر از ۹۰

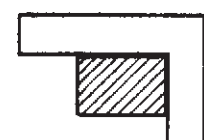

(الف) - صحیح (گونیا)

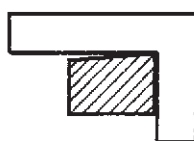

(ب) - غیر گونیا




(ج) - غیر گونیا


شکل ۱-۲۴- بررسی گونیا بودن دو لبه قطعه کار

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	واحد کار: اندازه گیری و خط کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
---	--	---

برای اندازه گیری قطعات با گونیاهاى ۱۲۰ و ۱۳۵ مانند
شکل ۱-۲۵ عمل کنید.

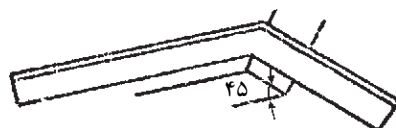


(الف)

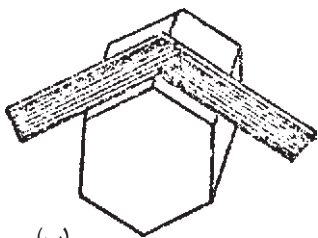

(ب)

شکل ۱-۲۵

گونیاى مرکب: گونیاى مرکب برای اندازه گیری طول، زاویه
و پیدا کردن مرکز دایره به کار می رود.
دقت این وسیله در اندازه گیری طول نیم میلیمتر و در
اندازه گیری زاویه، یک درجه است (شکل ۱-۲۶).

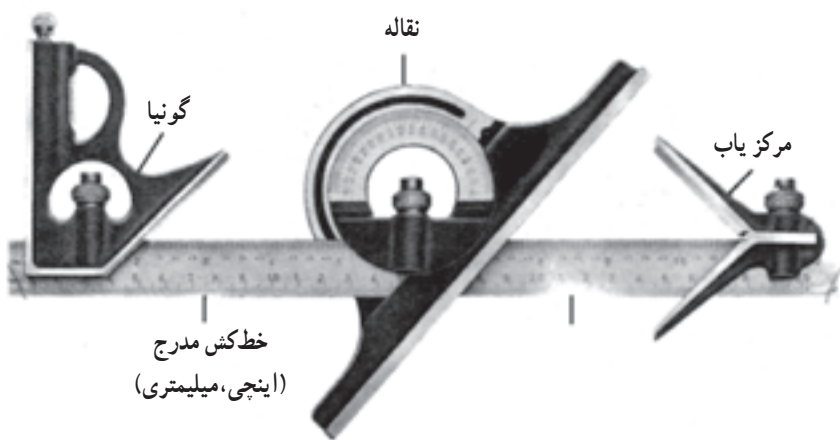

شکل ۱-۲۶

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

در شکل ۲۷-۱ چهار قسمت اصلی یک گونیای مرکب

را مشاهده می‌کنید.

۱- خط‌کش

۲- نقاله



۳- گونیا

۴- مرکزیاب



شکل ۲۷-۱

هریک از این اجزا را به وسیله یک خار برنجی و یک پیچ محکم‌کننده روی خط‌کش سوار کنید و همراه آن به کار ببرید.

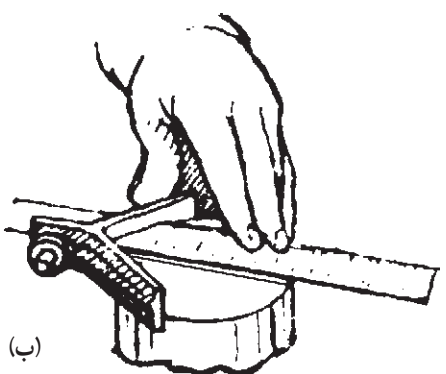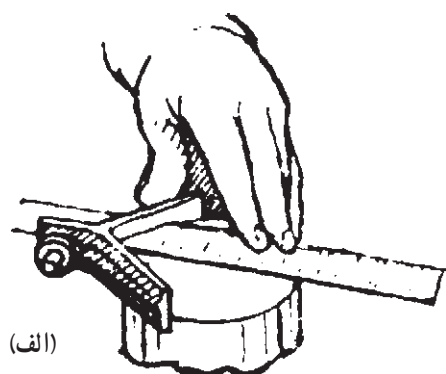

شکل ۲۸-۱ طرز کار با گونیای مرکزیاب

کار عملی: طرز استفاده از مرکزیاب

۱- قطعه استوانه‌ای شکل توپر تهیه کنید.

۲- تیغه مرکزیاب را به وسیله خار برنجی روی خط‌کش

سوار کنید و با پیچ مربوط آن را محکم کنید.

۳- قطعه فلز استوانه‌ای شکل را در بین دو تیغه طوری

قرار دهید که خط‌کش روی مقطع استوانه قرار گیرد.

۴- به وسیله سوزن خط‌کش، خطی در امتداد خط‌کش

بر روی سطح قطعه رسم کنید.


۵- این عمل را در چندین نقطه دیگر از سطح قطعه انجام

دهید. محل تلاقی خطوط، مرکز سطح قطعه است.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

در شکل ۱-۲۹ طرز استفاده از گونیا و نقاله را مشاهده

می‌کنید.

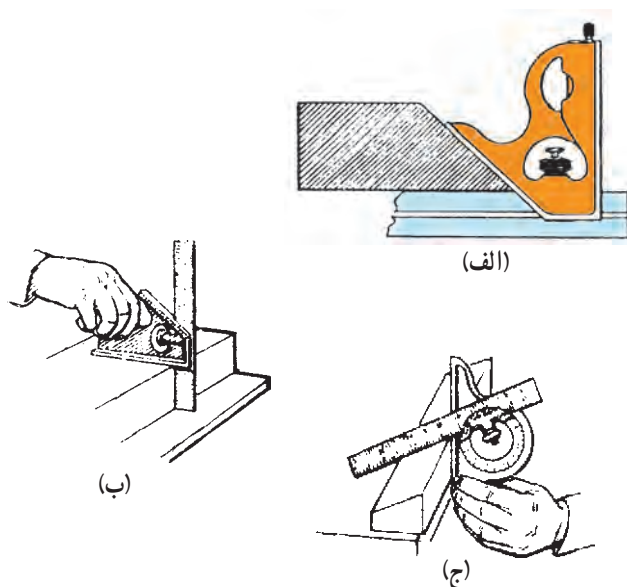

شکل ۱-۲۹

الف - کنترل زاویه ۴۵ به کمک گونیا

ب - طریقه گونیا نمودن سطح

ج - اندازه‌گیری زاویه با نقاله.

۵-۳-۱- کولیس: از این وسیله می‌توانید برای


اندازه‌گیری ابعاد قطعات، مانند ضخامت، قطر خارجی و داخلی و عمق شکافها، هنگامی که اندازه‌های دقیقتری لازم است، استفاده کنید.

دقت اندازه‌گیری انواع کولیس ۱/۵۰، ۰/۵۰، ۰/۲۰ و

حتی ۰/۰۱ میلیمتر (۱/۱۲۸ تا ۱/۱۰۰۰ در انواع اینچی) است.

در شکل ۱-۳۰، قسمت‌های مختلف کولیس مرکب و مورد

استفاده هر قسمت را مشاهده می‌کنید.

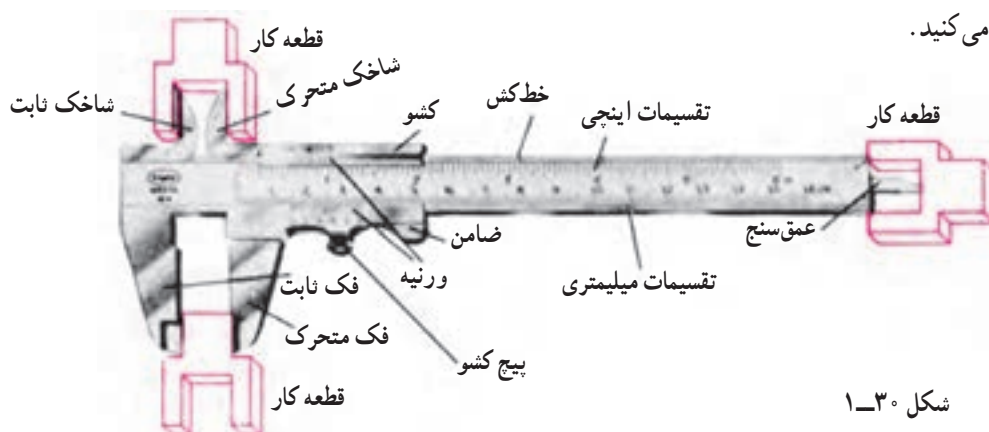


شکل ۱-۳۰

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

مطالعه آزاد


اصول کار کولیس

ورنیه، تقسیماتی است که روی کشو حک شده است و نحوه این تقسیمات دقت اندازه‌گیری را مشخص می‌کند.

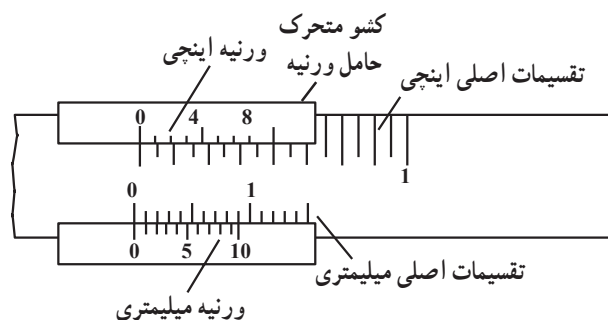


شکل ۱-۳۱

هرگاه ۹ میلیمتر از طول خط‌کش را روی ورنیه به 10° قسمت مساوی تقسیم کنیم، فاصله‌های خطوط از هم 0.9° میلیمتر می‌باشد و اختلاف هریک از تقسیمات خط‌کش با تقسیمات ورنیه که آن را دقت کولیس می‌نامیم 0.1° میلیمتر خواهد شد ($0.1^\circ / 9.0^\circ$).

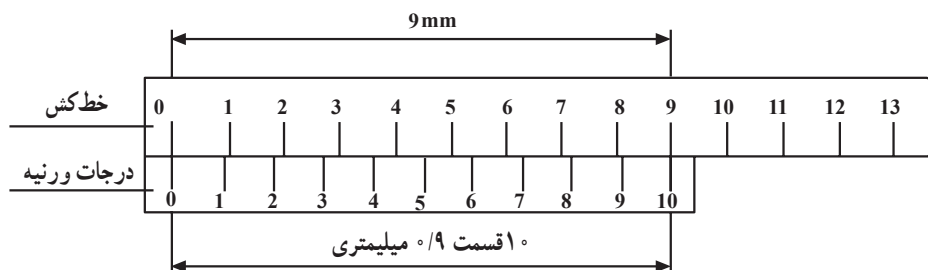

شکل ۱-۳۲


در کولیس با دقت 0.1° میلیمتر، اگر خط یک ورنیه با خط یک خط‌کش اصلی کاملاً میزان شود، در این صورت فاصله بین دو فک کولیس 0.1° میلیمتر خواهد بود.

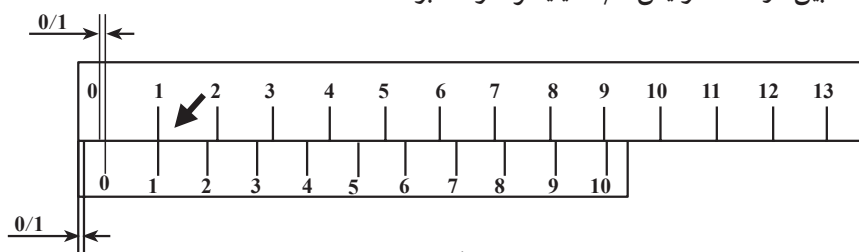


شکل ۱-۳۳

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳۰/۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳۰/۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳۰/۷۴/ک
---	---	--


مثالهایی برای خواندن کولیس با دقت ۰/۱ میلی‌متر

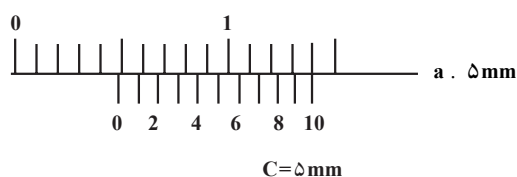

شکل ۱-۳۴

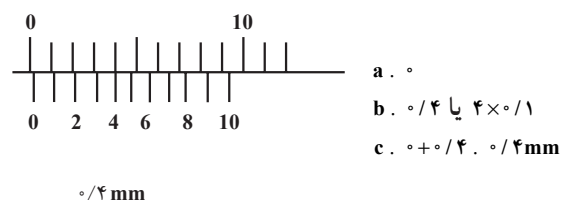


شکل ۱-۳۵

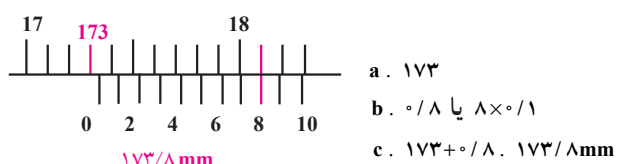

شکل ۱-۳۶

مثال برای خواندن کولیس اینچی با دقت $\frac{1}{128}$

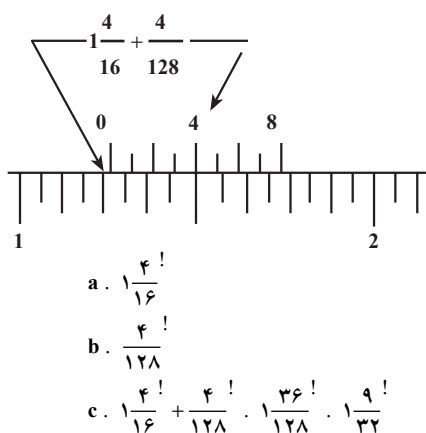

شکل ۱-۳۷

طریقه خواندن کولیس میلیمتری با دقت ۰/۱ میلی‌متر: اگر صفر ورنیه در مقابل یکی از تقسیمات اصلی خط‌کش قرار گرفت، اندازه خوانده شده از خط‌کش اصلی کولیس که در مقابل صفر ورنیه قرار دارد عددی صحیح است و نیاز به خواندن ورنیه ندارید (شکل ۱-۳۴).

اگر صفر ورنیه بین تقسیمات اصلی خط‌کش قرار گرفت، چنین عمل کنید:
۱- ابتدا تقسیمات اصلی در سمت چپ صفر ورنیه را از خط‌کش بخوانید.

۲- به خطوط ورنیه نگاه کنید و ببینید کدام یک از خطوط آن کاملاً در مقابل یکی از خط‌های خط‌کش قرار دارد؟ عدد آن را در ۰/۱ (دقت کولیس) ضرب کنید.

۳- مقادیر خوانده شده از دو ردیف a و b را باهم جمع کنید (شکل ۱-۳۶).

طریقه خواندن کولیس اینچی با دقت $\frac{1}{128}$

a) ابتدا تقسیمات اصلی در سمت چپ صفر ورنیه را از

خط‌کش، برحسب اینچ و تقسیمات $\frac{1}{16}$ بخوانید.

b) خطی از ورنیه را که در مقابل یکی از خط‌های خط‌کش


قرار دارد مشخص نموده، عدد آن را در $\frac{1}{128}$ ضرب کنید.

c) مقادیر خوانده شده از دو ردیف a و b را باهم جمع کنید (شکل

۱-۳۷).


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه گیری و خط کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

طریقه اندازه گیری قطر خارجی به وسیله فکهای کولیس

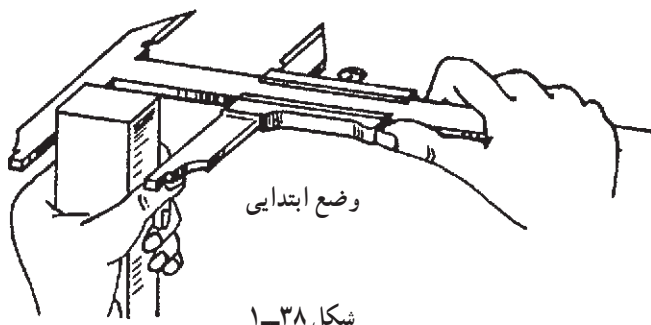


شکل ۱-۳۸

- ۱- قطعه ای مانند شکل را انتخاب کنید.
- ۲- قطعه را مانند شکل ۱-۳۸ در دست بگیرید.
- ۳- کولیس را از ناحیه ضامن در دست گرفته، ضامن را آزاد کنید.

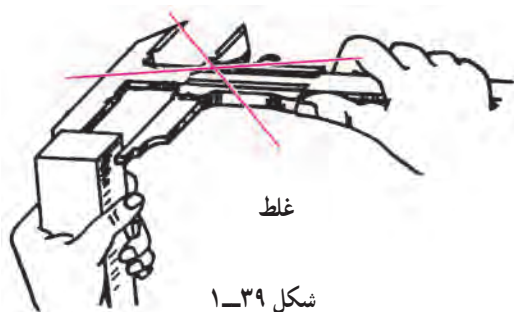

شکل ۱-۳۹


- ۴- فک متحرک را بزرگتر از اندازه قطعه باز کنید.
- ۵- لبه داخلی فک ثابت را به قطعه تکیه دهید (از نوک کولیس استفاده نکنید زیرا باعث خطای دید می شود).

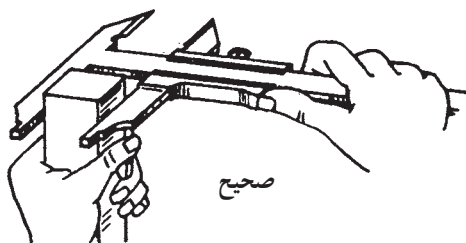

شکل ۱-۴۰

- ۶- با فشار شست دست، کشوی متحرک را به جلو ببرید تا بر روی کار مماس شود.
- ۷- ضامن را رها کنید. به این ترتیب فک متحرک را در محل مورد نظر ثابت می کنید.
- ۸- اندازه را بر حسب میلی متر و بر حسب اینچ بخوانید.

طریقه اندازه گیری قطر داخلی به وسیله شاخکهای کولیس:

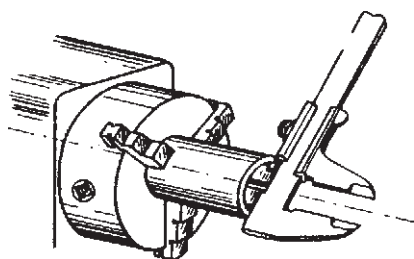

شکل ۱-۴۱

- ۱- مراحل ۱ تا ۳ مطالب قبل برای قطعه کاری مطابق شکل ۱-۴۱ را انجام دهید.
- ۲- شاخکها را درون شکاف یا سوراخ قطعه قرار دهید.
- ۳- لبه های شاخکها را با کناره های داخلی قطعه مماس کنید.
- ۴- دست را از روی ضامن بردارید و اندازه را بر حسب میلی متر و یا اینچ بخوانید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

طریقه اندازه‌گیری عمق قطعات یا شکافها:

۱- مراحل ۱ تا ۳ پیش گفته را در مورد قطعه کاری مطابق شکل ۱-۴۲ انجام دهید.

۲- انتهای کولیس را بر روی لبه یا سطح بالایی شکاف قرار دهید.

۳- کولیس را باز کنید تا تیغه عمق سنج به داخل شکاف وارد شود.

۴- وقتی تیغه به کف شکاف برخورد کرد دست را از روی ضامن بردارید و اندازه را برحسب میلیمتر و اینچ بخوانید.




شکل ۱-۴۲



شکل ۱-۴۳

چند نوع کولیس دیگر: متناسب با دقت، شکل و یا اندازه‌ای که در نظر دارید می‌توانید نوع کولیس را انتخاب کنید.

کولیس مرکب: با این کولیس، قطر خارجی، قطر داخلی و عمق شیارها را می‌توانید تعیین کنید.

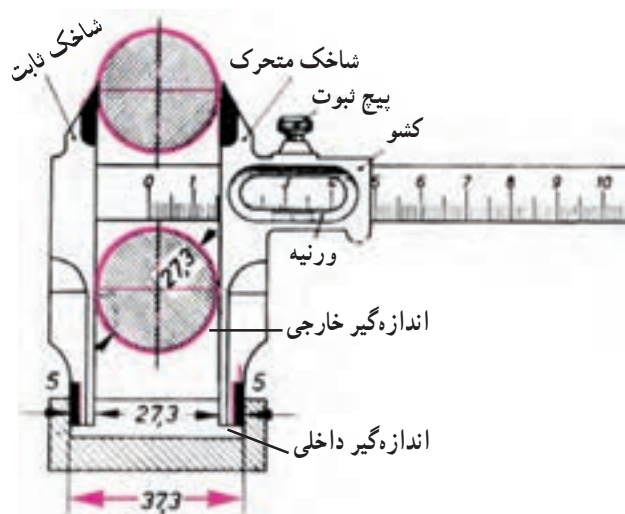

شکل ۱-۴۴

کولیس چاقویی: از قسمت خارجی فکهای پایین که قوسدار هستند برای اندازه‌گیری سوراخها و از شاخکهای بالایی که به شکل چاقو درآمده‌اند برای اندازه‌گیری شیارها استفاده کنید. در اندازه‌گیری با اندازه‌گیر داخلی این کولیس به عدد خوانده شده ۱۰ میلی متر اضافه می‌شود.


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

کولیس ساعتی: به کمک ساعت اندازه‌گیر آن می‌توانید با

دقت بیشتر مثلاً $\frac{1}{100}$ میلیمتر، اندازه‌گیری کنید.




شکل ۱-۴۵

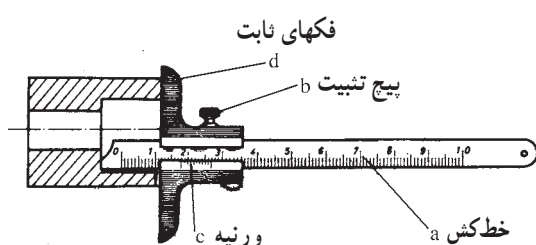

شکل ۱-۴۶ - اندازه‌گیری ارتفاع یک زبانه

کولیس عمق سنج: برای اندازه‌گیری عمق شیارها و پله‌ها


کولیس عمق سنج را به کار ببرید. کشو و ورنیه آن ثابت است و خط کش را باید حرکت دهید.

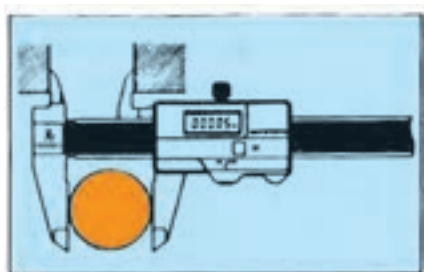

شکل ۱-۴۷

کولیس رقمی: این کولیس خط‌کش و ورنیه ندارد. عدد

اندازه را روی نشان‌گر آن می‌توانید بخوانید.

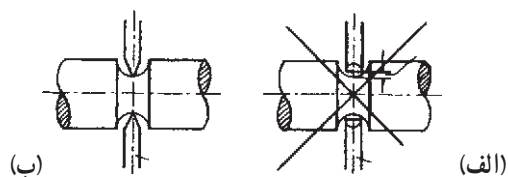

شکل ۱-۴۸

چند تذکر

۱- در اندازه‌گیری شیارهای قوسی، همیشه از شاخکهای

کولیس چاقویی استفاده کنید (شکل ۱-۴۸).

۲- در اندازه‌گیری عرض یا ضخامت قطعات طویل، چندین

نقطه کار را اندازه بگیرید.

۳-۶- ریز سنج: از این وسیله می‌توانید در مواقعی

که دقت بیشتری نسبت به اندازه‌گیری با کولیس مدنظر است،


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
---	--	---

استفاده کنید. دقت اندازه‌گیری با این وسیله 0.1 میلی‌متر و بالاتر است. در شکل ۱-۴۹ دو نمونه ریزسنگ را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۴۹

همچنین در شکل ۱-۵۰ اجزای یک ریزسنگ همراه با دامنه اندازه‌گیری آن نشان داده شده است. دامنه اندازه‌گیری ریزسنگها معمولاً در حدود $0-25$ ، $25-50$ ، $50-75$ ، $75-100$ ، $100-125$ ، $125-150$ میلی‌متر است.

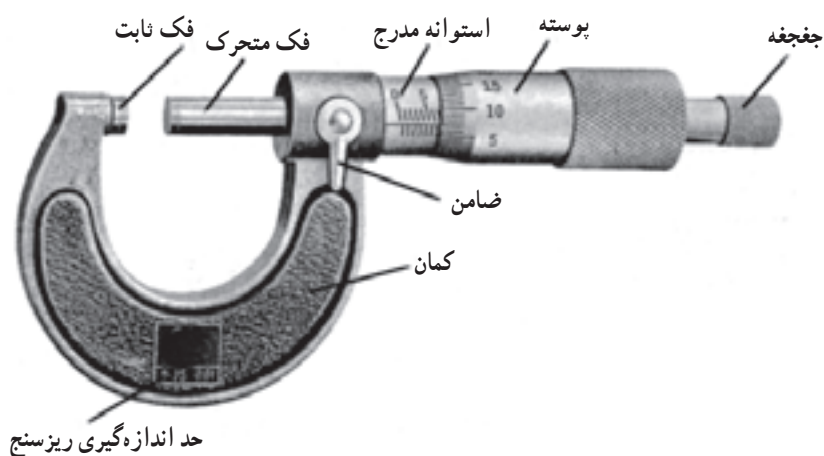


شکل ۱-۵۰

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
---	--	---

مطالعه آزاد


اصول کار ریزسنج

در ریزسنج‌هایی که فاصله خطوط استوانه ثابت از هم نیم میلیتر است، محیط پوسته متحرک (ورنیه) به پنجاه قسمت مساوی تقسیم شده است. در این حالت، وقتی پیچ را یک دور کامل بچرخانید، فک متحرک و پوسته آن به اندازه $0/5$ میلیتر حرکت می‌کند و فاصله هریک از تقسیمات پوسته $0/5$. 50 . $0/01$ mm می‌شود که همان دقت ریزسنج میلیمتری است.

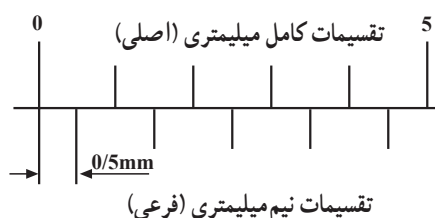

شکل ۱-۵۱

در بعضی ریزسنج‌ها روی استوانه ثابت فقط تقسیمات یک میلیتر وجود دارد و محیط قسمت مخروطی پوسته متحرک به صد قسمت تقسیم شده است. دقت این ریزسنج نیز $0/01$ میلیتر است.

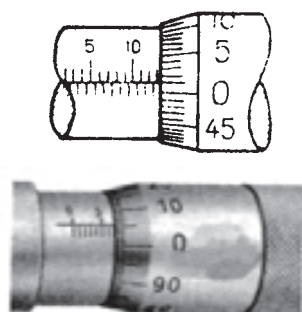


شکل ۱-۵۲

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>واحد کار: اندازه گیری و خط کشی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>
---	---	--


طریقه خواندن ریزسنج میلیمتری

۱- تعداد خطوط اصلی و فرعی را که صفر ورنیه از روی آن گذشته بخوانید (اگر صفر ورنیه مقابل خط سراسری استوانه ثابت است، نیازی به خواندن ورنیه ندارید.) (شکل ۵۳-۱).

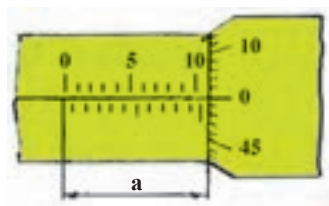

$$a = 11 \text{ mm}$$

(الف)

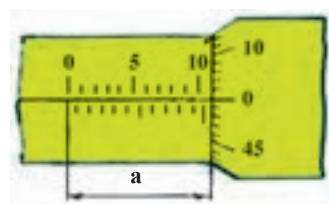

$$a = 10.5 \text{ mm}$$

(ب)

شکل ۵۳-۱

۲- تعداد خطهای ورنیه را که بر حسب صدم میلیمتر است

مشخص کنید.

۳- اعداد به دست آمده قبلی را باهم جمع کنید.

$$۱) 9.5 \text{ mm}$$

$$۱) 9$$



$$۲) 0.36 \text{ mm}$$

$$۲) 0.3$$

$$۳) 9.5 + 0.36 = 9.86 \text{ mm} \quad ۳) 9 + 0.3 = 9.3 \text{ mm}$$

ریزسنج اینچی: این ریزسنج اندازه ها را بر حسب اینچ تعیین

می کند.

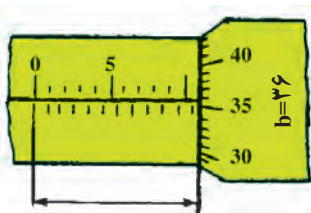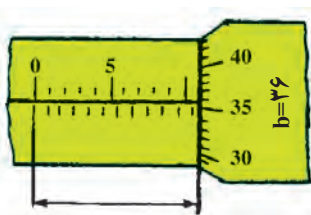

شکل ۵۴-۱

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---


مطالعه آزاد

اصول کار ریزسنج اینچی

اگر پیچ ریزسنج اینچی را یک دور بچرخانید، فک متحرک و پوسته آن به اندازه $\frac{1}{40}$ می‌کند.

قسمت مخروطی پوسته به ۲۵ قسمت مساوی تقسیم می‌شود؛ در نتیجه اگر پوسته را به اندازه‌ی یکی از تقسیماتش بچرخانیم فک متحرک فقط به اندازه $\frac{1}{1000}$ جابه‌جا می‌شود که همان دقت ریزسنج اینچی است.


برای سرعت عمل در خواندن اعداد، فاصله یک اینچ روی استوانه ثابت به ده قسمت مساوی تقسیم شده و با اعداد از ۱ تا ۱۰ علامت‌گذاری گردیده است. پس، هر خط بلند استوانه $\frac{1}{10}$ و هر خط کوتاه $\frac{1}{40}$ را نشان می‌دهد.

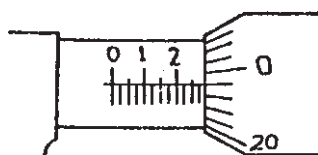

شکل ۱-۵۵


اندازه‌گیری با ریزسنج

- ۱- قطعه‌ای استوانه شکل را انتخاب و محل قرار گرفتن فکهای ریزسنج را کاملاً تمیز کنید.
- ۲- کمان را مانند شکل با انگشتان دست چپ بگیرید.
- ۳- اگر ریزسنج مجهز به ضامن است آنرا آزاد کنید.
- ۴- با انگشتان دست راست جغجغه را بگردانید، تا به اندازه کمی بیشتر از قطر قطعه کار موردنظر باز شود.

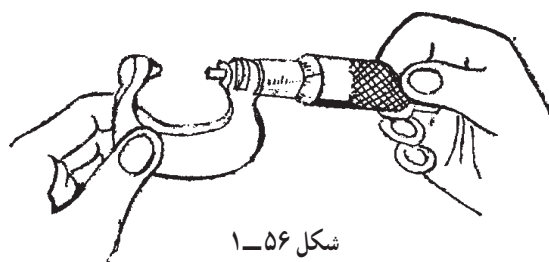

شکل ۱-۵۶


- ۵- فک ثابت را به قطعه کار تکیه دهید و آن قدر جغجغه را بگردانید تا فکها با کار تماس پیدا کنند و جغجغه به‌طور آزاد بچرخد.

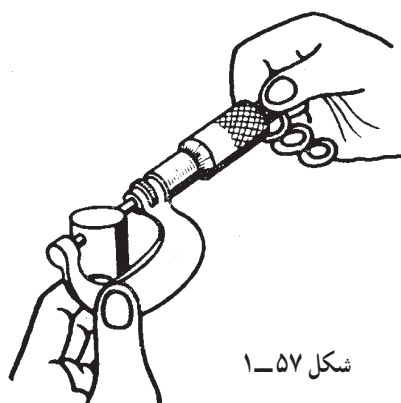

شکل ۱-۵۷


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۵- به وسیله ضامن، فک متحرک را ببندید. ریزسنج را آهسته روی کار لغزانده، خارج کنید.

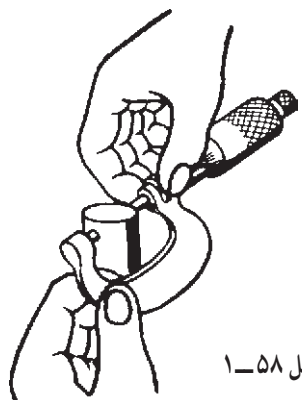

شکل ۱-۵۸


۶- در مقابل نور کافی اندازه را بخوانید.

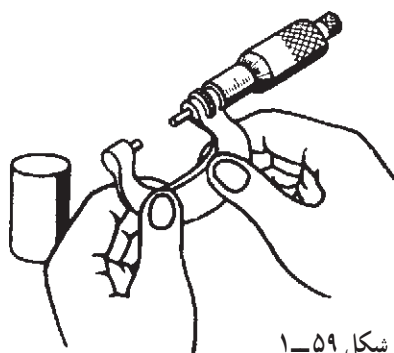

شکل ۱-۵۹

انواع دیگر ریزسنج

– ریزسنج اندازه‌گیر قطر پیچ: از این ریزسنج برای اندازه‌گیری قطر خارجی پیچها استفاده می‌شود. فکهای ثابت و متحرک در این ریزسنجها قابل تعویض هستند.

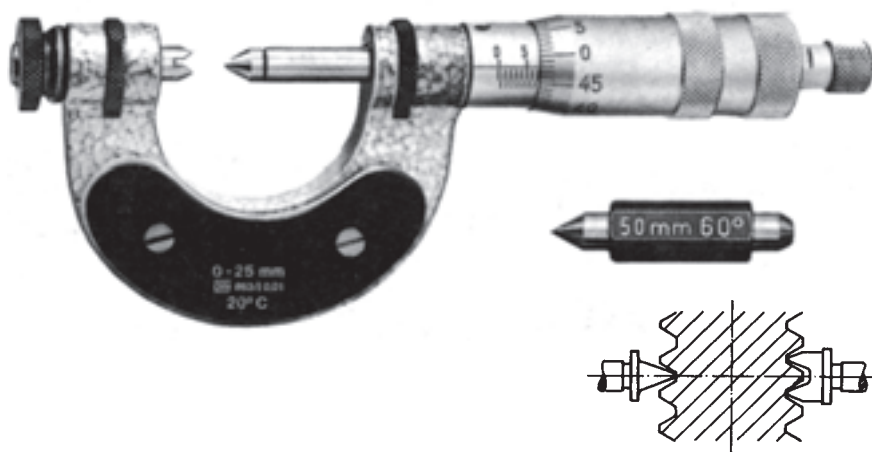


شکل ۱-۶۰


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
---	--	---

– ریزسنج اندازه‌گیر قطر داخلی مهره، با فکهای قابل تعویض.


– ریزسنج اندازه‌گیر داخلی را برای اندازه‌گیری قطر سوراخها به کار ببرید.

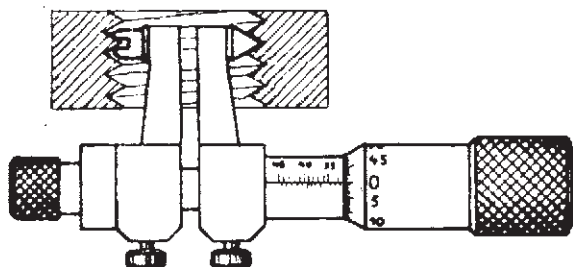

شکل ۱-۶۱

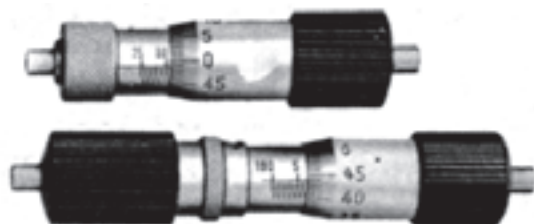

شکل ۱-۶۲

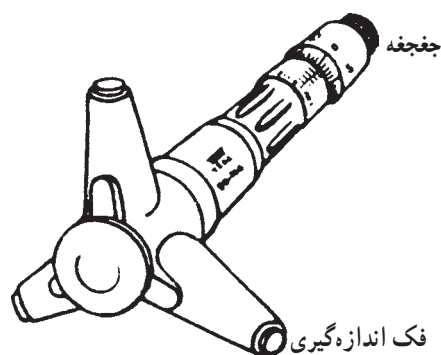


شکل ۱-۶۳

– ریزسنج سه نقطه (تلسکوپي) را برای اندازه‌گیری دقیق قطر سوراخهای گرد استفاده کنید.

۱-۴ خط‌کشی و وسایل آن

خط‌کشی عبارت است از انتقال اندازه و شکل از روی نقشه فنی، قطعه نمونه و یا معلومات موجود، بر روی ماده اولیه قطعه کار، به نحوی که این خطوط کاملاً واضح باشند تا بتوان بر روی آن عملیات بعدی را انجام داد. برای انجام خط‌کشی وسایل زیر به کار می‌رود.

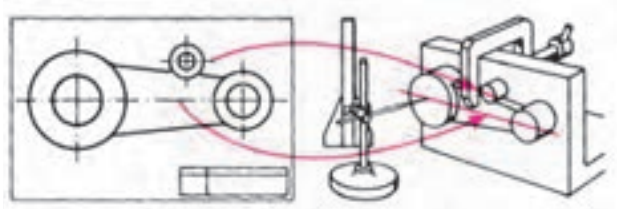

شکل ۱-۶۴


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک
--	--	---

۱-۴-۱- میز خط‌کشی: از این وسیله به‌عنوان محلّ


عملیات خط‌کشی استفاده کنید.

صفحه روی میز از جنس فولاد است و برای خط‌کشی با

دقت کم مناسب است.

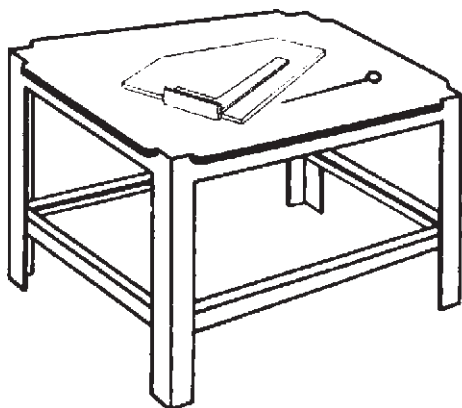


شکل ۱-۶۵- میز خط‌کشی

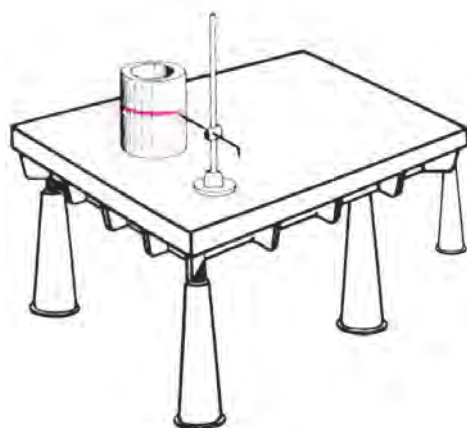

شکل ۱-۶۶- صفحه خط‌کشی

۱-۴-۲- صفحه خط‌کشی: صفحه خط‌کشی که برای

زیرکاری در خط‌کشی دقیق استفاده می‌شود، معمولاً از جنس چدن است و روی آن را دقیقاً سنگ یا شابر می‌زنند. از این صفحه نباید برای کارهایی مانند صاف‌کاری و سنبه‌نشان زدن قطعه کار و غیره استفاده کنید.

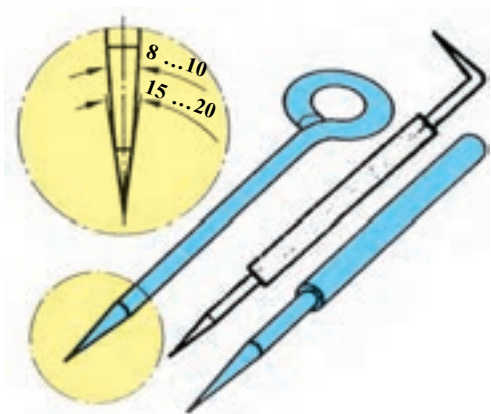

شکل ۱-۶۷


۱-۴-۳- سوزن خط‌کش: از این وسیله برای

خط‌کشی و یا علامت‌گذاری بر روی قطعه کار استفاده می‌شود. برای سطوح سخت و خشن، سوزن از جنس فولاد آبدیده با زاویه سر ۲۰ . ۱۵ و برای سطوح صاف و قطعات نرم، سوزن خط‌کشی برنجی را به کار می‌برند. برای خط‌کشی ورق‌های آلومینیومی می‌توانید از مداد استفاده کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---


۴-۴-۱- سوزن خط‌کش پایه‌دار: این وسیله را برای

خط‌کشی خطوطی که به موازات سطح صفحه خط‌کشی باید رسم شوند به کار می‌برند. این وسیله در دو نوع ساده و مدرج موجود است (شکل ۱-۶۸).

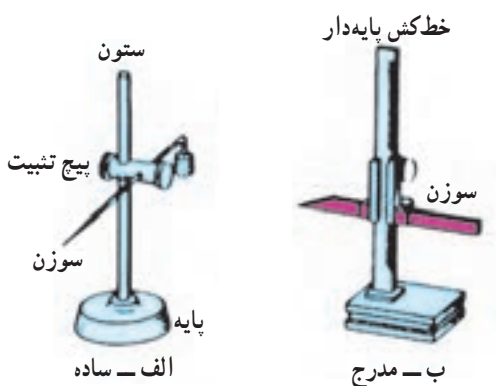


شکل ۱-۶۸

در نوع ساده، تنظیم ارتفاع سوزن به کمک یک متر فلزی پایه‌دار انجام می‌شود (شکل ۱-۶۹).

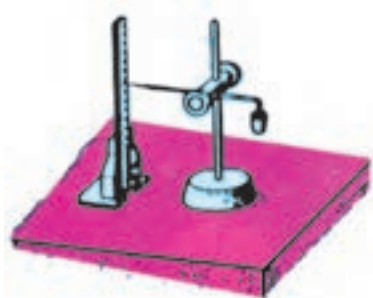

شکل ۱-۶۹- تنظیم ارتفاع سوزن ساده با متر پایه‌دار

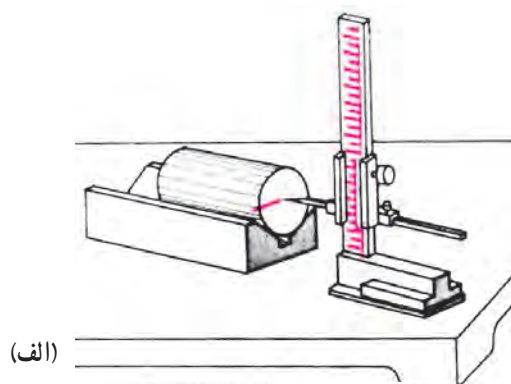

(الف)



(ب)

شکل ۱-۷۰- استفاده از سوزن ساده

در نوع مدرج، تنظیم اندازه را می‌توانید مستقیماً با خط‌کش پایه‌دار مربوط انجام دهید.

روش آماده نمودن سوزن خط‌کش پایه‌دار برای کار

۱- پیچ تثبیت را شل کنید.

۲- سوزن را در ارتفاع موردنظر قرار دهید.

۳- پیچ تثبیت را ببندید.

۴- نوک سوزن را برای خط‌کشی به سطح کار تماس

دهید (شکل ۱-۷۰).

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه گیری و خط کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
---	--	---

۵-۴-۱- پرگار فلزی: دو نوع اصلی پرگارها عبارت اند

از:

الف - پرگارهای ترسیم دایره

ب - پرگارهای انتقال اندازه

جنس پرگارها از فولاد ابزار است. شکل ۱-۷۱ پرگارهای

ترسیم دایره را نشان می دهد.



الف - پرگار ساده با
پیچ تنبیت

ب - پرگار فنی با
پیچ تنظیم

شکل ۱-۷۱

پرگارهای انتقال اندازه داخلی و خارجی در مواردی به کار

می رود که اندازه گیری قسمتی از قطعه کار به طور مستقیم مقدور


نباشد (شکل ۱-۷۲).




الف - پرگار خارجی



ب - پرگار داخلی

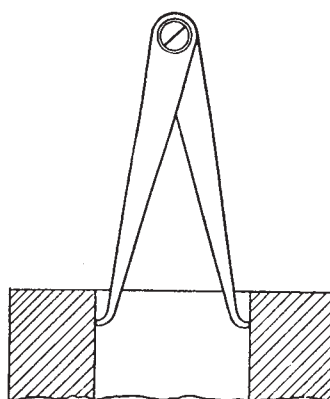

ج - اندازه گیری با پرگار

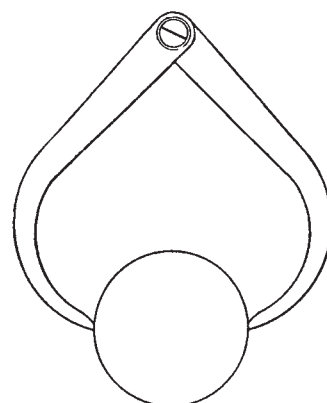

شکل ۱-۷۲

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

روش کار با پرگار انتقال اندازه

۱- دهانه پرگار را باز کنید تا نوک بازوها با قطعه کار

تماس یابد.

۲- پرگار را با وزن خود از روی کار عبور دهید.


۳- فاصله دوسر پرگار را با خط‌کش یا کولیس تعیین کنید.

۴-۶- چکش: برای ضربه زدن به قطعات، از چکش

استفاده می‌شود. در شکل ۱-۷۳ انواع چکشها را از نظر جنس مشاهده می‌کنید.

به چکشهایی که سر آنها از جنس مس، لاستیک یا چوب

باشد، «چکش نرم» می‌گویند. از چکشهای نرم در جایی استفاده کنید که نباید سطح کار صدمه ببیند.

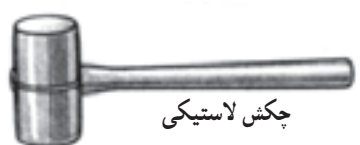

چکش لاستیکی



چکش چوبی

شکل ۱-۷۳



چکش فولادی



چکش مسی یا سربی

شکل ۱-۷۴


چکشهای فولادی را از نظر وزن به صورت زیر طبقه‌بندی

می‌کنند.

چکش دستی، کمتر از یک کیلوگرم

چکش آهنگری، ۱ تا ۲ کیلوگرم

پتک، ۲ کیلوگرم به بالا

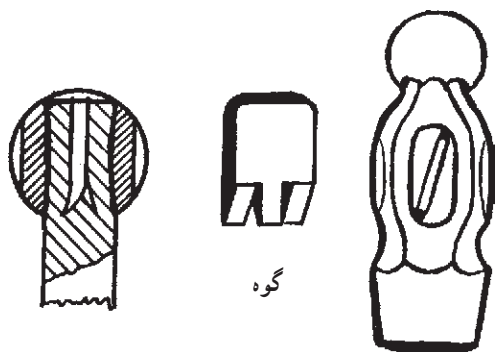

گوه

شکل ۱-۷۵

برای وارد آوردن ضربه به سنبه نشان، چکش فولادی

دستی را انتخاب کنید و برای در دست گرفتن و هدایت چکش از


دسته چوبی آن استفاده کنید. دسته چکش به وسیله یک گوه فلزی،

در سوراخ سرچکش محکم می‌شود.


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه گیری و خط کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

برای خارج نشدن چکش از دسته، سوراخ آن را از دو طرف کمی گشادتر می سازند تا در اثر جازدن گوه، سر دسته چکش کمی بزرگتر شده، دسته از چکش خارج نشود. هنگام استفاده از چکش نکات زیر را رعایت کنید:

در موقع استفاده از چکش، دسته چکش را نزدیک به انتهای آن محکم بگیرید تا از خاصیت اهرمی آن کاملاً استفاده کنید.

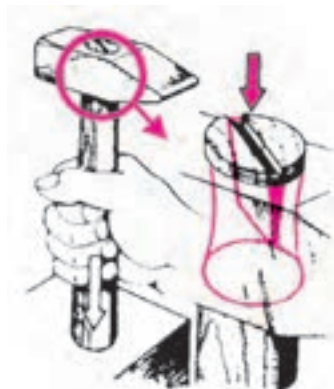

شکل ۱-۷۶

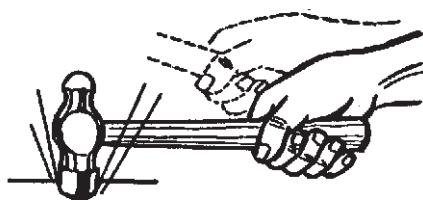


شکل ۱-۷۷

چکش زدن را با ضربات سبک شروع کنید. برای ضربه زدن، چکش کوچک را با یک دست و چکش بزرگ را با دو دست هدایت کنید.

نکات ایمنی کار با چکش

– قبل از استفاده از چکش توجه کنید که دسته چکش شکسته و یا چرب نباشد و در جای خود محکم باشد (شکل ۱-۷۸).

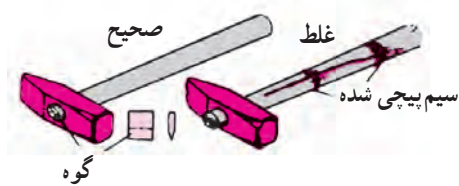


شکل ۱-۷۸


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه گیری و خط کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۷-۴-۱- سندان: از سندان به عنوان زیر کار در

چکش کاری و همچنین در خم کاری استفاده می شود. جنس سندان از فولاد و سطح آن از فولاد سخت است (شکل ۱-۷۹).

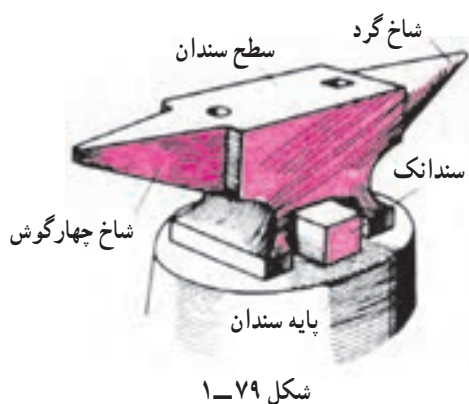

شکل ۱-۷۹

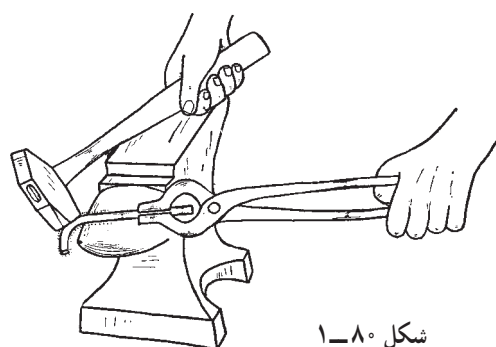




شکل ۱-۸۰

موارد کاربرد قسمتهای مختلف سندان



— برای خمکاری گرد از شاخ گرد سندان استفاده کنید.

— در خمکاری گوشه دار از کنار سندان و یا شاخ

چهار گوش آن استفاده کنید.

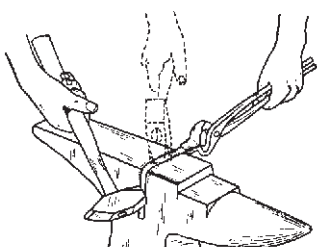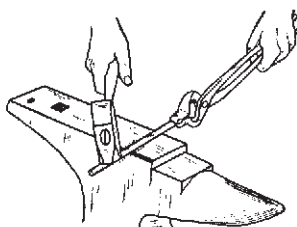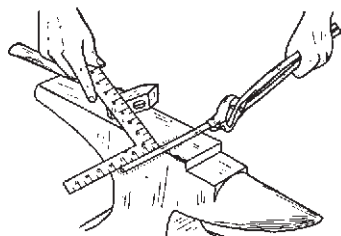


شکل ۱-۸۱

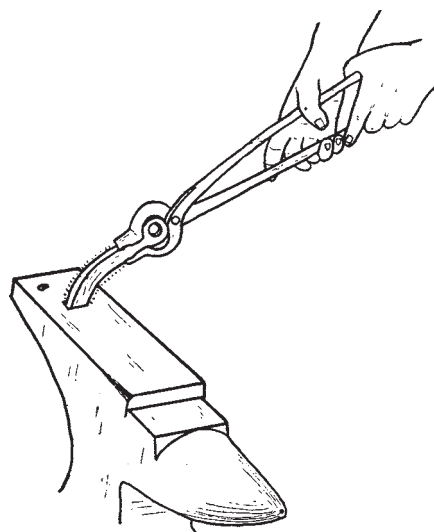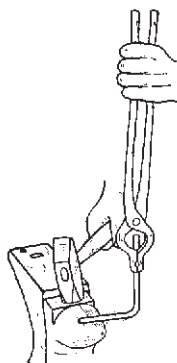

شکل ۱-۸۲


<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>
---	---	--

– سوراخ گرد و یا چهارگوش سندان، برای خم کاری و یا تکمیل عملیات سوراخ کاری قطعات ($\frac{2}{3}$ ضخامت قطعه کار گرم شده ابتدا روی سطح سندان با چکش و سنبه سوراخ می‌شود). استفاده می‌شود.

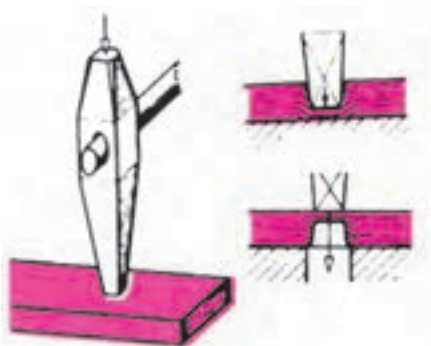


شکل ۱-۸۳


– سطح سندان برای مواردی مانند کشیدن^۱، جازدن^۲، پهن کردن و قطع کردن قطعه کار گرم شده، قابل استفاده است. از سندانک پایین سندان نیز می‌توانید برای جازدن قطعات استفاده کنید.

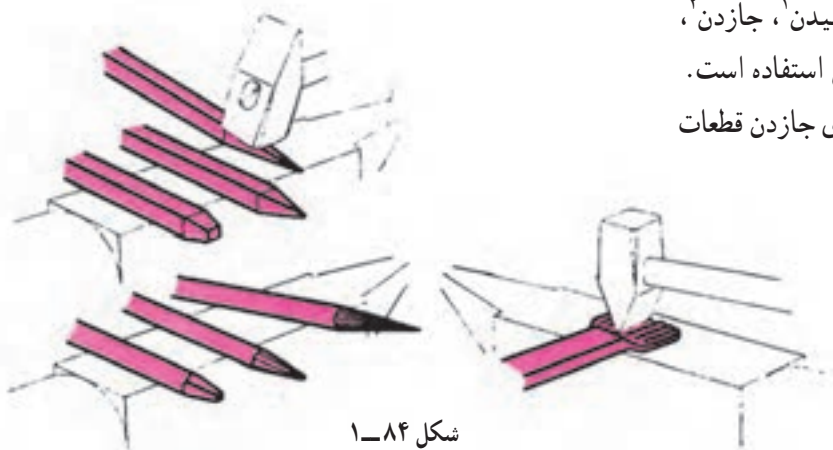

شکل ۱-۸۴

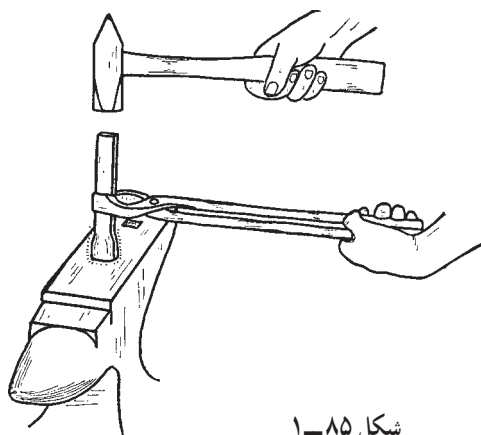

شکل ۱-۸۵

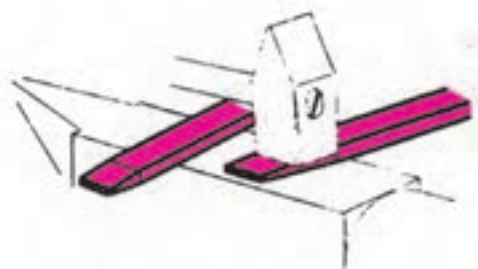


شکل ۱-۸۶

- ۱- کشیدن: کاهش سطح مقطع و افزایش طول قطعه
- ۲- جازدن: افزایش سطح مقطع و کاهش طول قطعه


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه گیری و خط کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۸-۴-۱- سنبه نشان: برای نشانه گذاری روی نقاط

مشخص سطح قطعه کار، از سنبه نشان استفاده می شود. (شکل ۸۷-۱).

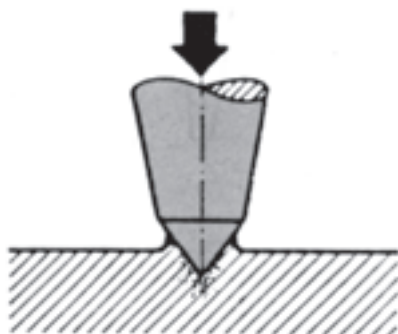


شکل ۸۷-۱

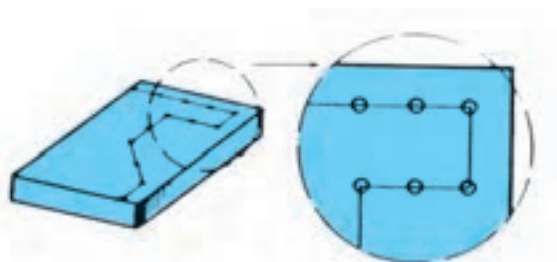

شکل ۸۸-۱

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

در شکل ۸۹-۱ تعدادی سنبه نشان با زاویه رأس متفاوت و در جدول ۱-۲ موارد کاربرد آنها نشان داده شده است. هنگام به کارگیری سنبه نشان، قسمت وسط آن را که آجدار یا هشت پر است با انگشتان دست بگیرید.

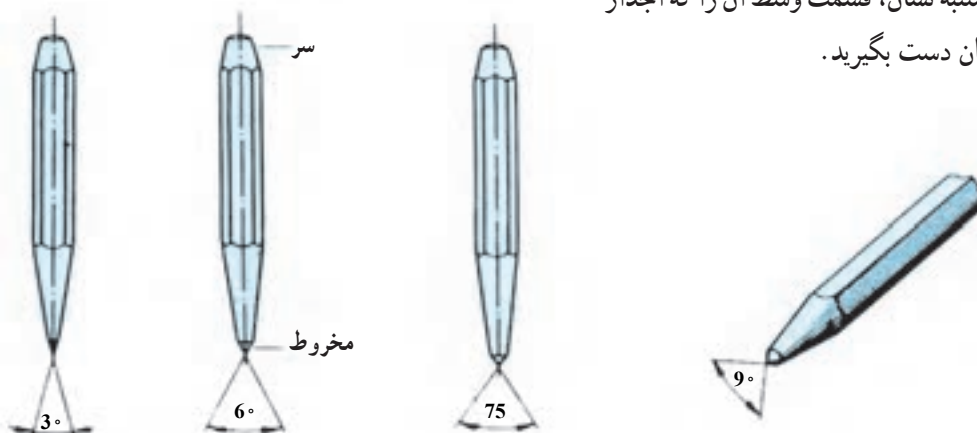


سنبه‌نشانهای علامت‌گذاری

شکل ۸۹-۱

جدول ۱-۲

زاویه سنبه نشان	موارد کاربرد
۳۰	برای تثبیت خطوط (نشان‌گذاری روی خطوط)
۶۰	مشخص کردن مرکز دایره‌ها
۷۵	مشخص کردن مسیر برش
۹۰	برای سوراخ‌کاری

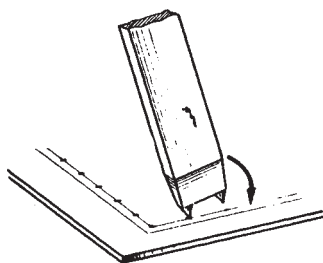

شکل ۹۰-۱

در تثبیت خطوط برای آن که فاصله نقاط از هم به یک اندازه باشد، بهتر است از سنبه‌نشان دویل استفاده کنید (شکل ۹۰-۱). در این سنبه‌نشان، نوک سنبه‌اولی را کمی بزرگتر می‌سازند تا سنبه به صورت عمودی زده شود.

روش استفاده از سنبه نشان دویل

- ابتدای کار دو نشان باهم بزنید.
- نوک بزرگتر را در جای سنبه‌زده شده آخر قرار دهید.
- با نوک دیگر در امتداد خط‌کشی، نشان دیگری بزنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۱-۵-۱ روش کار در علامت‌گذاری و خط‌کشی

۱-۵-۱-۱ آماده کردن سطح کار: قبل از خط‌کشی،


برای آنکه خطوط ترسیمی قابل تشخیص باشند سطح کار را با یک قلم‌مو و ماده مناسب رنگین کنید. برای این کار، ابتدا رنگ و چربی قطعه کار را با مواد شوینده مناسب تمیز و خشک کنید. سپس چنانچه قطعه کار ریخته‌گری و یا کوره‌کاری شده است به آن دوغ آب گچ و اگر دارای سطح براق است (مثلاً سوهانکاری شده باشد) به آن محلول کات کبود (سولفات مس CuSO_4) و یا رنگهای مخصوص دیگر به مقدار کافی بمالید و اجازه دهید تا رویه آن کاملاً خشک شود. توجه داشته باشید که کات کبود تا اندازه‌ای سمی است و به آن دست نزنید.



شکل ۱-۹۱


۱-۵-۲ انتقال اندازه: محل مبنای اندازه‌گذاری را

مشخص کنید و با وسایل اندازه‌گیری مناسب، اندازه‌های موردنظر را به‌طور دقیق به‌سطح کار منتقل نمایید. بهتر است محل علامت‌گذاری را با دو خط متقاطع (.) مشخص کنید.

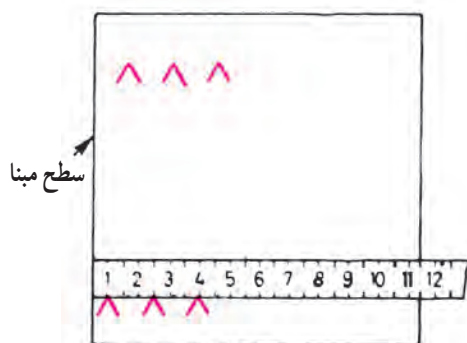

شکل ۱-۹۲


اگر دو سطح مبنا نسبت به هم عمود هستند می‌توانید فقط یک طرف را علامت بگذارید. در مرحله خط‌کشی با گونیای لبه‌دار خطها را رسم کنید.

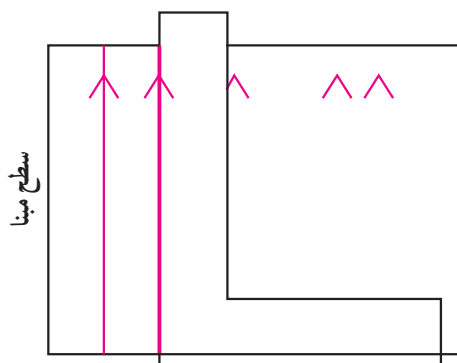

شکل ۱-۹۳


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۳-۵-۱- خط‌کشی: پس از انتقال اندازه و علامت‌گذاری بر روی قطعه کار، با خط‌کش و سوزن خط‌کش مناسب، خطها را با رعایت موارد زیر، رسم کنید.
- رأس سوزن را بر روی قطعه کار و در کنار لبه خط‌کش قرار دهید (شکل ۱-۹۴).

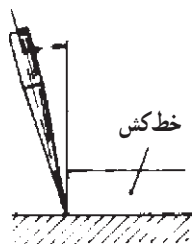


شکل ۱-۹۴


- برای آن که سوزن خط‌کش به راحتی روی سطح کار حرکت کند، سوزن خط‌کش را متمایل به امتداد خط ترسیمی در حالی که به میزان کمی سطح کار را خراش دهد، حرکت دهید.

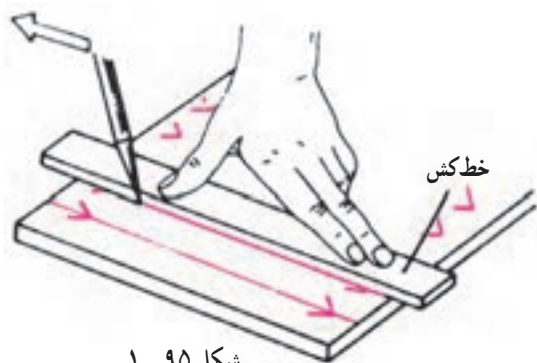

شکل ۱-۹۵

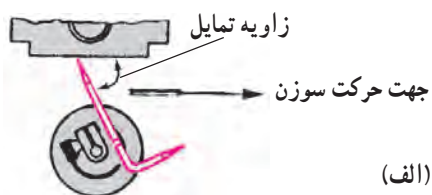

زاویه تمایل سوزن پایه‌دار

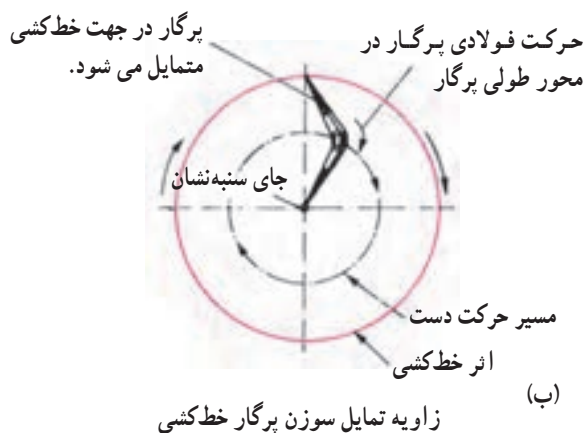


زاویه تمایل سوزن پرگار خط‌کشی

شکل ۱-۹۶

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

– در خط‌کشی با سوزن خط‌کش پایه‌دار، ابتدا لبه مبنا
قطعه کار را روی صفحه خط‌کشی بگذارید و پس از تنظیم ارتفاع
نوک سوزن خط‌کشی، با حرکت دادن پایه سوزن خط را رسم
کنید.

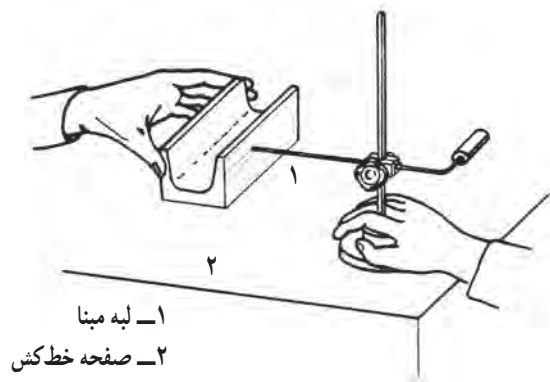

شکل ۹۷-۱


۴-۵-۱ – سنبه نشان زدن: پس از مرحله خط‌کشی،
به منظور تثبیت خطوط و با نشانه‌گذاری روی مرکز دایره‌ها باید
آنها را نشان بزنید.

روش کار

– سنبه نشان مناسب را انتخاب کنید.



– سنبه نشان را نسبت به اندازه قطر آن با دو یا چهار انگشت

در دست بگیرید.

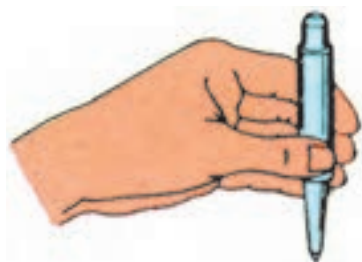

شکل ۹۸-۱


– برای آنکه محل کار بهتر دیده شود، ابتدا سنبه نشان را
با زاویه‌ای حدود ۶۰ روی محل خط‌کشی به طور دقیق قرار
دهید.

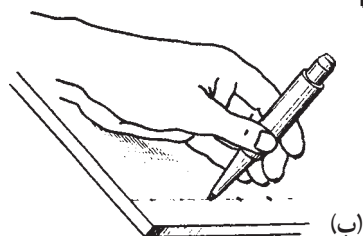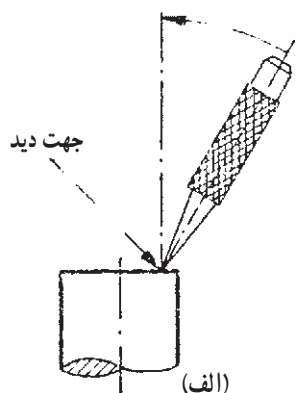

شکل ۹۹-۱


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه گیری و خط کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

- بدون تغییر محل، سنبه را به حالت قائم درآورید.
- با چکش، یک ضربه در جهت محور سنبه به آن وارد کنید.

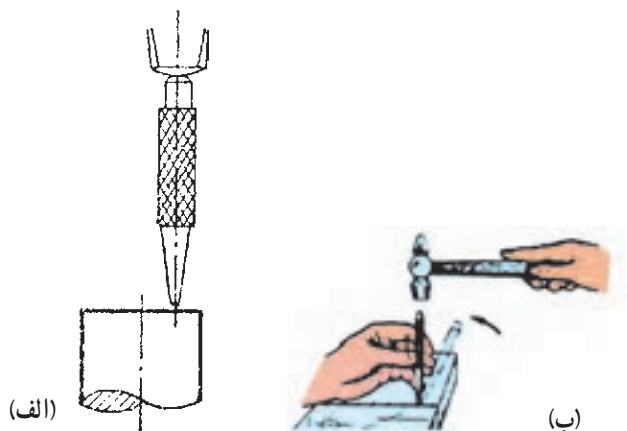


شکل ۱۰۰-۱

- برای تثبیت خطوط، باید تمام ضربه ها ملایم و یکنواخت باشند.
- در نشانه گذاری مرکز دایره و سوراخها با وارد کردن ضربه محکم تر به سنبه عمل کنید.

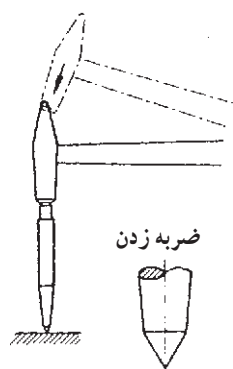

شکل ۱۰۱-۱

- روی خطوط منحنی با فاصله کمتری نشانه گذاری کنید.

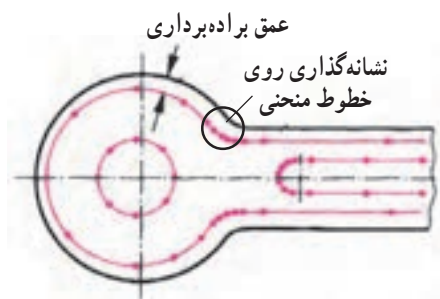

شکل ۱۰۲-۱

۵-۵-۱- محافظت و نگهداری ابزار خط کشی

- صفحه خط کشی را همیشه تمیز نگهدارید.
- وسایل نوک تیز خط کشی را در جیب لباس کار نگذارید.
- پس از استفاده، نوک آنها را در چوب پنبه قرار دهید.



شکل ۱۰۳-۱

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---


تمرین ۱-۱

هدف: خط‌کشی

قطعه کار: قوطی توپر چهارگوش $20 \times 10 \times 5$

جنس قطعه کار: فولاد

محل برای شماره: $\times \times \times$

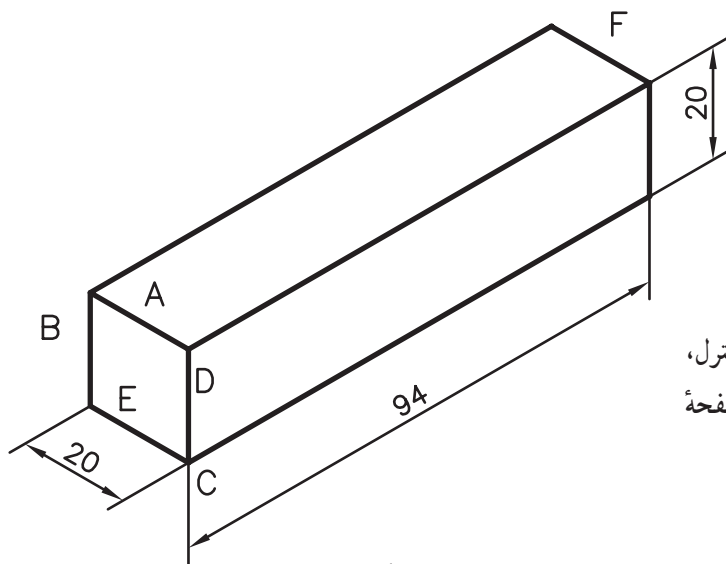

شکل ۱-۱۰۴


ابزار مورد نیاز: خط‌کش ۵۰۰ میلیمتری، خط‌کش کنترل، سوزن خط‌کش، گونیای لبه‌دار، سوزن خط‌کش پایه‌دار و صفحه خط‌کشی

مراحل کار

۱- ابعاد قطعه کار را با خط‌کش، کنترل کنید.


۲- یک سمت قطعه کار را به کمک گونیا کنترل کنید. زیرا امکان دارد در مرحله جداسازی قطعه کار از طول اولیه آن، برش، عمود بر قطعه کار نباشد.

برای این کار چهار طرف یک سطح قطعه کار را به کمک گونیا و سوزن خط‌کش، خط بکشید. سپس خطی را که به لبه قطعه کار نزدیکتر است انتخاب کنید.

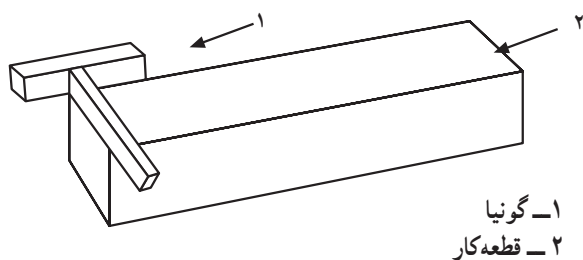

۱- گونیا
۲- قطعه کار

شکل ۱-۱۰۵

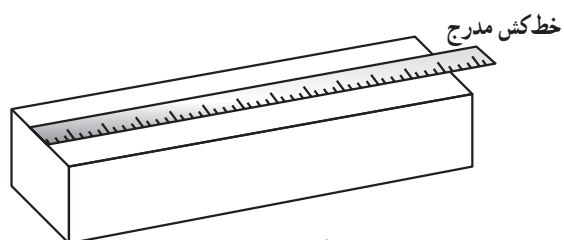


شکل ۱-۱۰۶

۳- صفر خط‌کش را روی خط انتخاب شده قرار دهید و اندازه طول ۹۵ میلیمتر را با خط‌کش روی قطعه کار منتقل کنید و به وسیله سوزن خط‌کش علامت بزنید (سطح ۱).


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۱۶-۳۰/۷۴-ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳۰/۷۴-ک	واحد کار: اندازه گیری و خط کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳۰/۷۴-ک
--	---	--

۴- بدنه های مجاور علامت را به کمک خط کش کنترل، بررسی کنید و یک بدنه را که صافتر است به عنوان سطح مبنا انتخاب کنید (مانند سطح ۲).

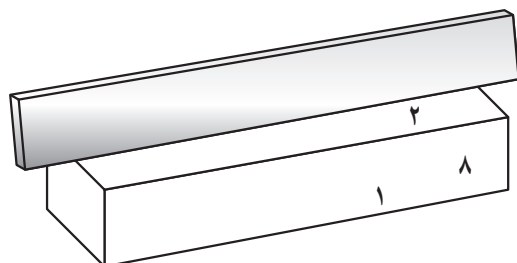

شکل ۱-۱۰۷

۵- از محل علامت گذاری شده به وسیله گونیای لبه دار و سوزن خط کش، خطی عمود بر سطح مبنا رسم کنید.
۶- خط ترسیمی را به کمک گونیای لبه دار به سطح مبنا منتقل کنید.

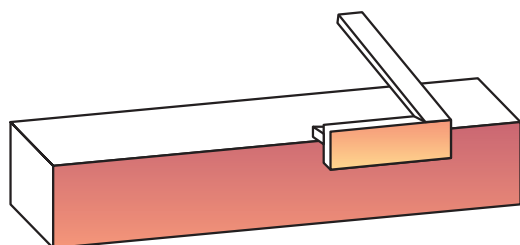

شکل ۱-۱۰۸

تمرین ۲-۱

هدف: خط کشی


قطعه کار: میل گرد ۱۲×۲۴۵ #

جنس قطعه کار: فولاد

محل شماره: × × ×

ابزار مورد نیاز: خط کش فلزی ۵۰۰ میلیمتری، سوزن

خط کش پایه دار، صفحه خط کشی و منشور

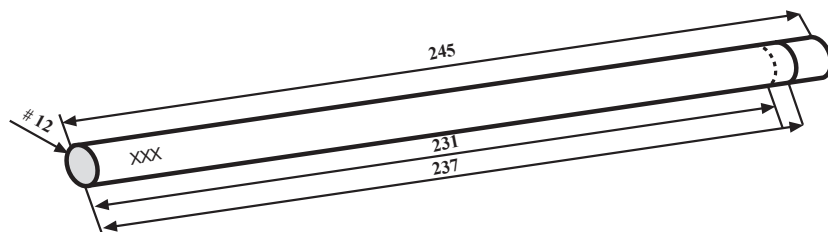


شکل ۱-۱۱۰

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۱۶-۳۰/۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳۰/۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳۰/۷۴/ک
--	---	--


مراحل کار

- ۱- ابعاد قطعه کار را به وسیله خط کش کنترل کنید.
- ۲- یک قاعده قطعه کار را که صافتر است روی صفحه خط‌کشی بگذارید و پشت آن منشوری به عنوان تکیه‌گاه قرار دهید.

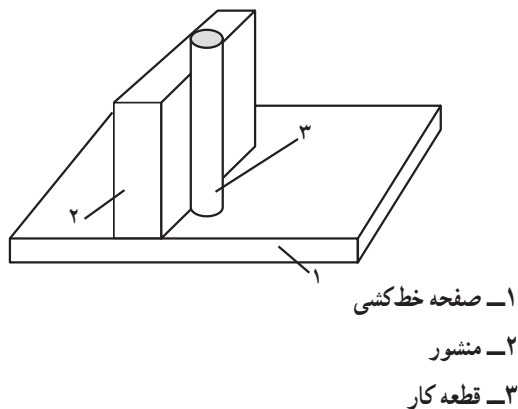

شکل ۱-۱۱۱

- ۳- ارتفاع سوزن خط‌کش پایه‌دار را یک بار به اندازه ۲۳۷ و بار دوم به اندازه ۲۳۱ میلیمتر تنظیم کنید و خط‌هایی به دور قطعه کار رسم کنید (میل را بچرخانید).

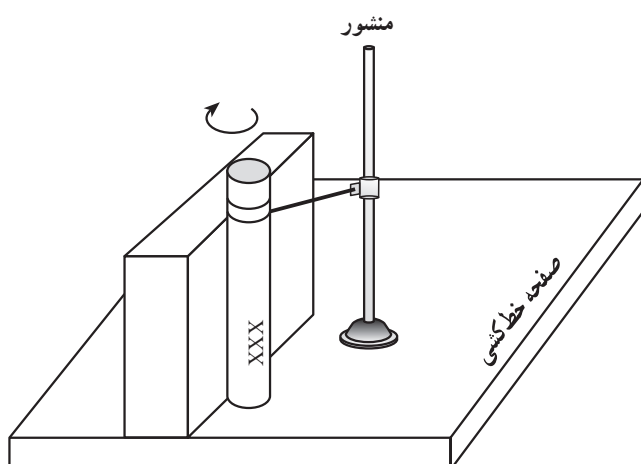


شکل ۱-۱۱۲


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

آزمون


- ۱- کارگاه فلزکاری را تعریف کنید.
- ۲- وضعیت لباس کار چگونه باید باشد؟
- ۳- قبل از روشن نمودن ماشین از چه مواردی باید اطمینان حاصل کرد؟
- ۴- در صورتی که بر کف کارگاه مواد چرب ریخته شود می‌توان آن را با پاک کرد.
- ۵- وسایل آتش‌نشانی را چگونه باید نگاه‌داشت؟
- ۶- اندازه‌گیری را تعریف کنید.
- ۷- یک اینچ برابر با چند میلی‌متر است؟
- ۸- $\frac{1}{2}$ اینچ چند میلیمتر است؟ ۲۳ میلیمتر چند اینچ است؟
- ۹- هنگام استفاده از خط‌کش فلزی چگونه باید رفتار کرد؟
- ۱۰- نام وسایل کنترل زوایا که در شکل زیر نشان داده شده است را بنویسید.

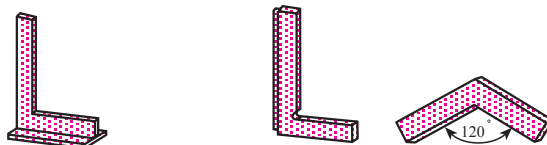


- ۱۱- موارد کاربرد گونیای مرکب را ذکر کنید.
- ۱۲- اندازه تنظیمی کولیس مطابق شکل را بنویسید.

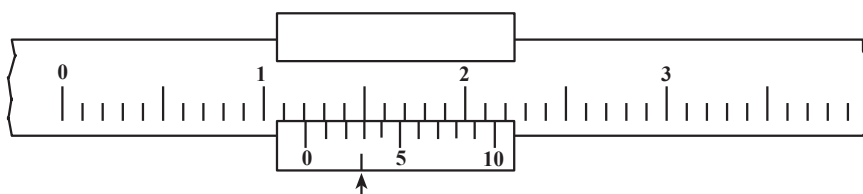

- ۱۳- ریزسنج‌های شکل زیر چه اندازه‌ای را نشان می‌دهند؟

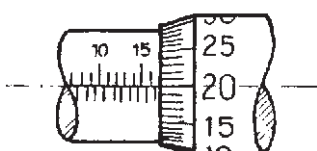

(الف)

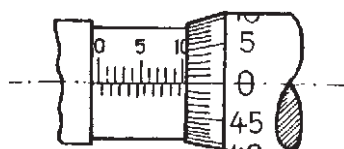

(ب)

الف

ب

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	واحد کار: اندازه‌گیری و خط‌کشی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک
--	--	---

۱۴- مشخصات میز یا صفحه خط‌کشی چیست؟

۱۵- برای سطوح سخت و خشن سوزن خط‌کش از جنس با زاویه سر مناسب است.

۱۶- پرگارهای فلزی در انواع اصلی و می‌باشند.

۱۷- نکات ایمنی هنگام کار با چکش را بنویسید.

۱۸- زاویه رأس سنبه نشان برای ایجاد اثر بر روی خطوط درجه است.

۱۹- ماده مناسب رنگ‌کاری قطعه سوهان‌کاری شده، است.

۲۰- اصول نگهداری ابزار خط‌کشی را بنویسید.

واحد کار

برش کاری با کمان اره دستی

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد کار، فراگیر باید بتواند:


- مفهوم اره کاری را بیان کند.
- وسایل نگهداشتن قطعات را نام ببرد.
- روش بستن قطعات مختلف به گیره را توضیح دهد.
- تیغه اره مناسب برای بریدن فلزات مختلف را انتخاب کند.
- انواع کمان اره دستی و قسمتهای مختلف آن را بیان کند.
- تیغه اره را در کمان ببندد.
- عملیات اره کاری انواع فلزات را انجام دهد.
- نکات ایمنی در اره کاری را رعایت کند.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۲ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

۲- برش کاری با کمان اره دستی

۲-۱- میز کار

برای آنکه بتوانید روی قطعات کوچک کارهایی مانند اره کاری، سوهان کاری و غیره را با تسلط کامل و بدون خستگی انجام دهید، از میز کار استفاده کنید. ارتفاع میز کار باید حدود ۸۰ سانتیمتر از کف کارگاه باشد.

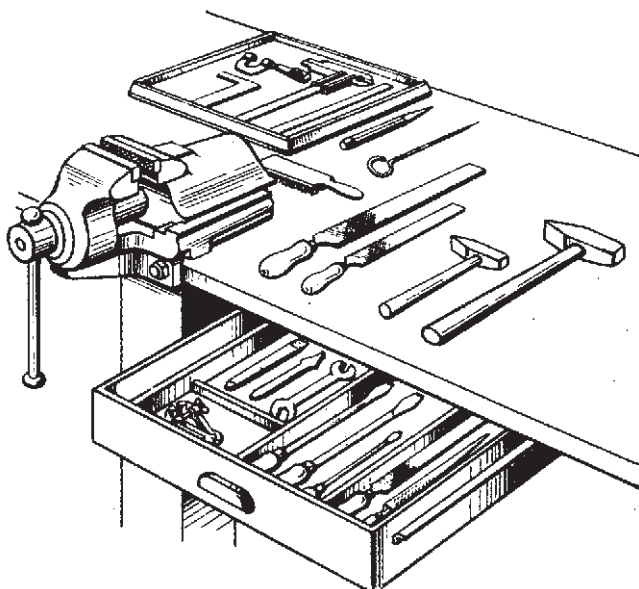


شکل ۲-۱

۲-۲- گیره فلزکاری و لب گیره

برای ثابت نگه داشتن قطعه کار از گیره استفاده کنید. گیره را روی میز کار، بالای پایه های آن نصب کنید تا ارتعاش نداشته باشد.


۲-۲-۱- انواع گیره

گیره موازی: گیره موازی شامل دو فک موازی است. فک ثابت را به میز کار پیچ و مهره کنید. با گرداندن دسته گیره، فک متحرک را که دارای پیچ و مهره داخلی است می توانید باز و بسته کنید.

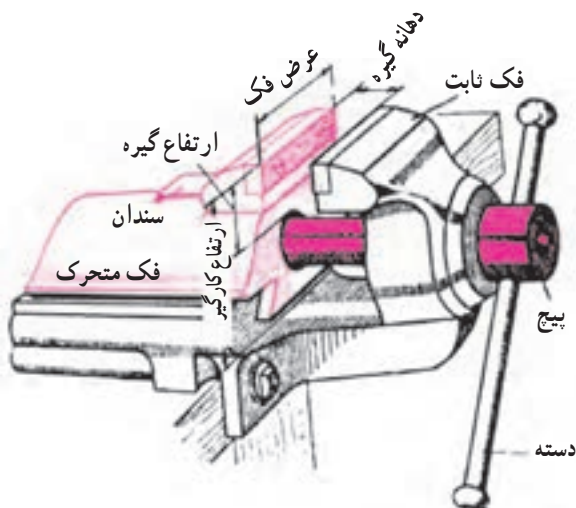


شکل ۲-۲

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۲ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
--	--	--

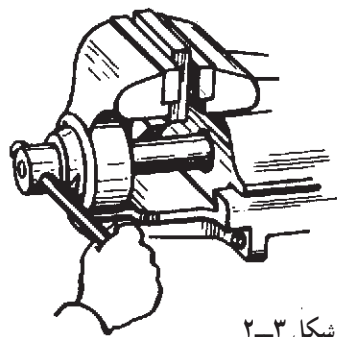


شکل ۲-۳

بدنه گیره موازی از جنس چدن خاکستری مخصوص و یا فولاد ریختگی است، در نتیجه در مقابل ضربه و نیروی زیاد حساس است. قسمت جلوی فکها از جنس فولاد می باشد و روی آن را آج می زنند تا قطعه سر نخورد. گیره موازی را می توانید برای کارهایی مانند اره کاری، سوهان کاری، حدیده و قلاویزکاری به کار ببرید. دسته گیره را فقط با نیروی دست محکم کنید.

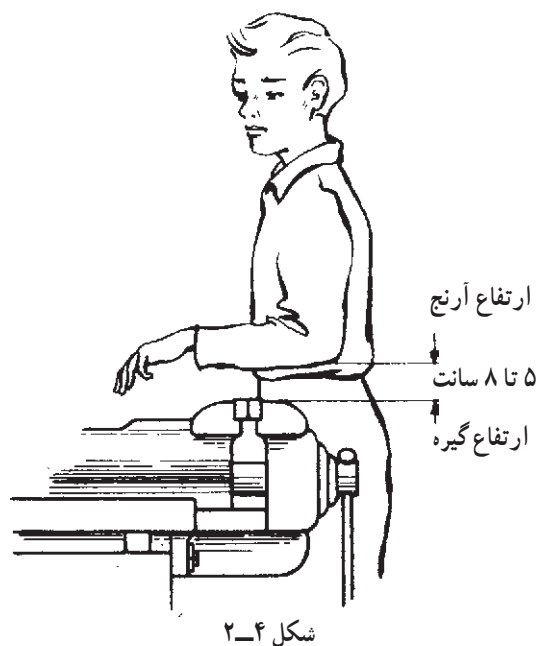

شکل ۲-۴

ارتفاع گیره باید متناسب با قد شخصی باشد که از آن استفاده می کند (شکل ۲-۴).

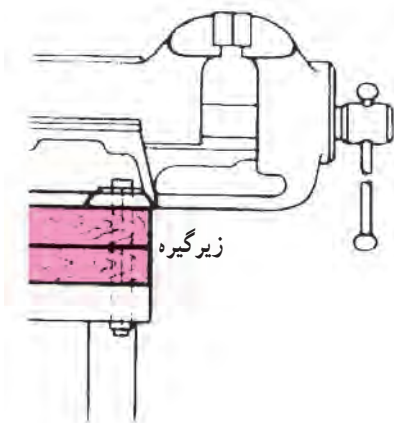


شکل ۲-۵


چون ارتفاع میزکار ثابت است، ارتفاع گیره را این گونه تنظیم کنید: الف - قرار دادن قطعاتی در زیر گیره (شکل ۲-۵).

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۲ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--


ب - قرار دادن زیرپایی و یا استفاده از گیره تنظیم شونده
(شکل ۶-۲).

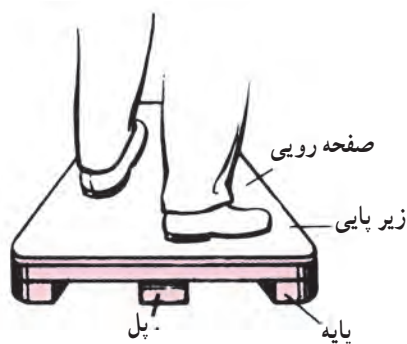

شکل ۶-۲

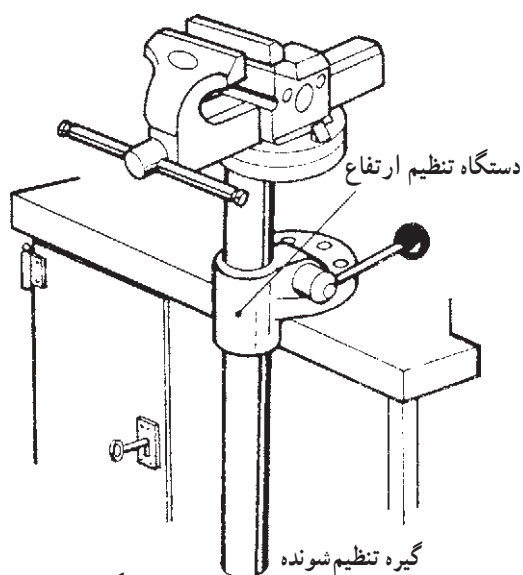

شکل ۷-۲

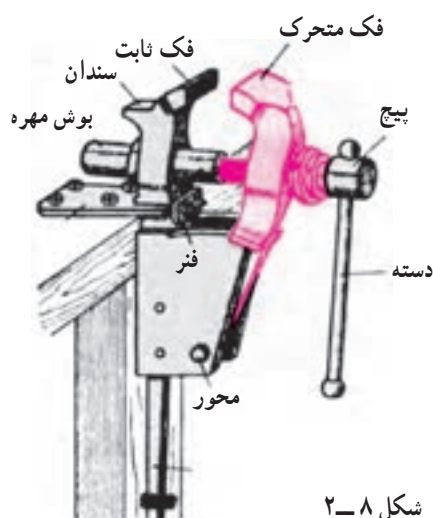


شکل ۸-۲

گیره آهنگری: این گیره از جنس فولاد است و قابلیت تحمل ضربه را دارد. به همین دلیل برای کارهای خم کاری، چکش کاری و آهنگری استفاده می شود.


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-ک	واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۲ الی ۷۴-۳-ک
--	---	---

گیره دستی: برای نگهداشتن قطعات کوچک و ورقها، می توانید از گیره دستی استفاده کنید.

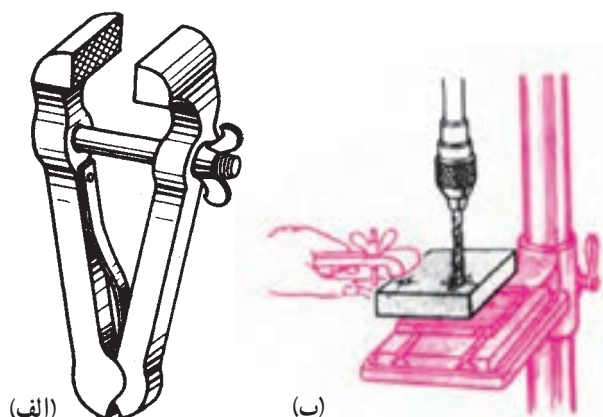


شکل ۲-۹

گیره دستی جناقی: برای بستن قطعات گرد و اجرای عملیات روی آنها، گیره دستی جناقی را به کار ببرید.

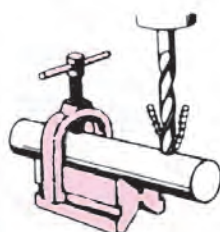


شکل ۲-۱۰

گیره کج: برای بستن قطعه تحت زاویه معین از گیره کج می توان استفاده کرد.

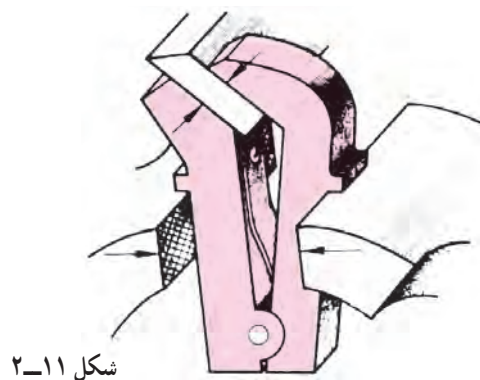

شکل ۲-۱۱


لوله گیر: برای کار بر روی لوله ها، از لوله گیر استفاده می شود. اندازه کارگیر (طول فک) در این گیره ها از ۴۰ تا ۲۰۰ میلیمتر است.

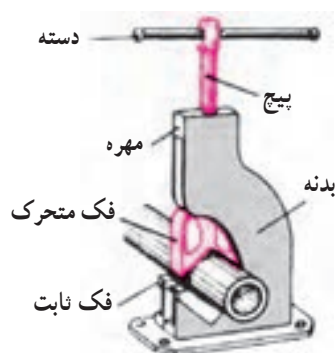

شکل ۲-۱۲


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۲ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

۲-۲-۲- لب گیره‌ها: برای جلوگیری از صدمه دیدن سطح کار در داخل گیره، از لب گیره استفاده می‌شود. (شکل ۲-۱۳)

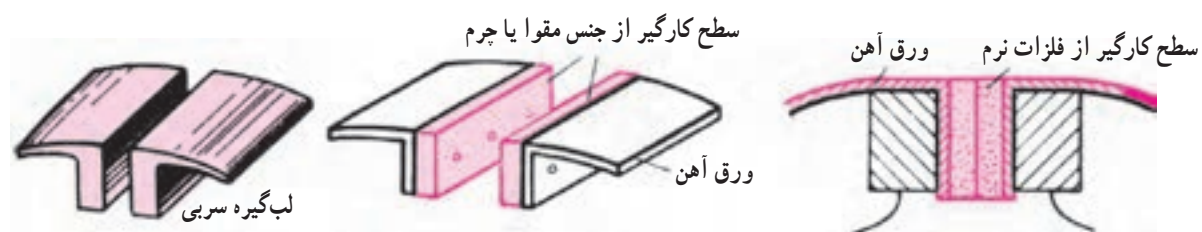


شکل ۲-۱۳

از وسایل کمکی دیگری نیز می‌توان برای محافظت قطعه کار استفاده کرد (شکل ۲-۱۴).

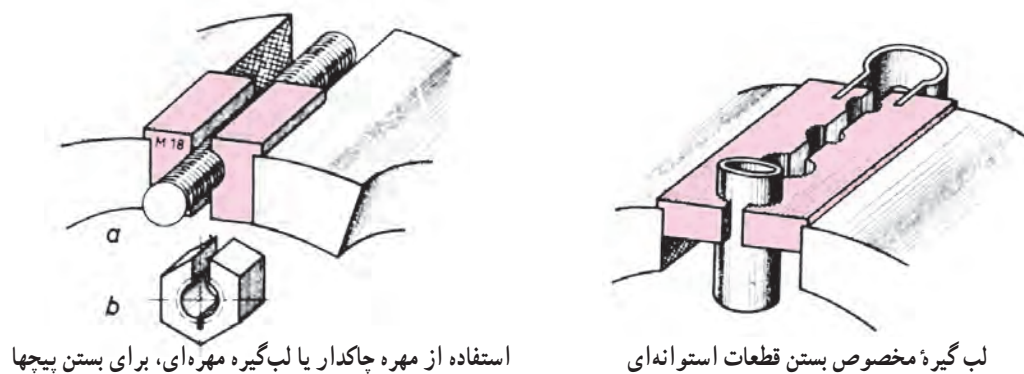

شکل ۲-۱۴

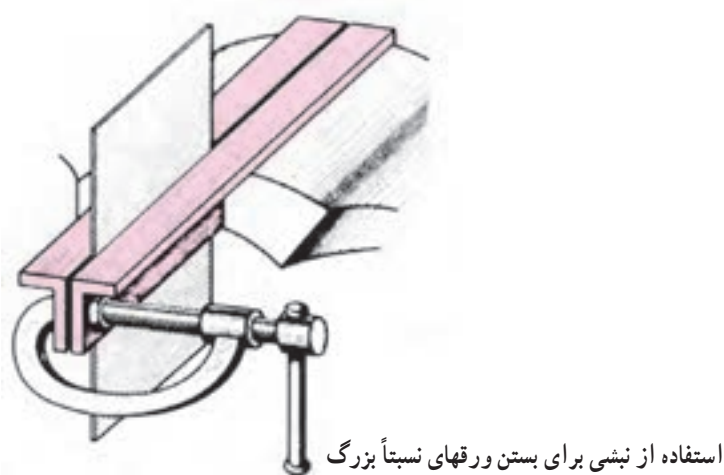


شکل ۲-۱۵


<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۲ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>
---	---	---

۲-۳- بستن قطعه کار به گیره

- گیره و لب گیره متناسب با قطعه کار به کار ببرید.
- مطمئن شوید که گیره لقی ندارد.
- قطعه کار را در وسط گیره ببندید.

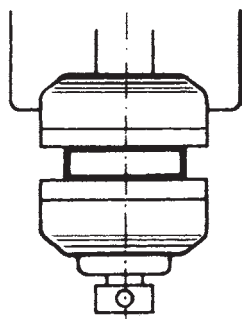

شکل ۲-۱۶

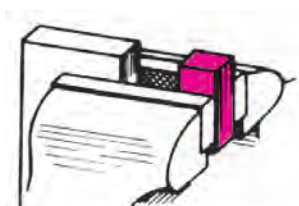


شکل ۲-۱۷

- چنانچه امکان بستن قطعه در وسط گیره نیست یک قطعه هم ضخامت با قطعه کار را در طرف دیگر گیره ببندید.



شکل ۲-۱۸

- لوله های نازک را با یک قطعه لاستیکی به گیره ببندید.

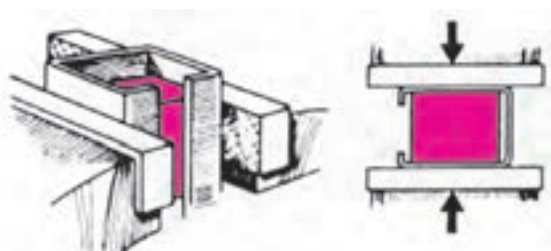


شکل ۲-۱۹

- در داخل قطعات توخالی، قطعه مناسبی قرار دهید و به گیره ببندید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۲ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

– ورقهای نازک را با میخ روی تخته محکم کنید و به گیره

ببندید.

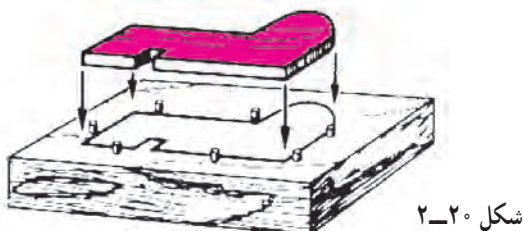


شکل ۲-۲۰

– برای کار بر روی سطح زاویه دار، ابتدا آن را در گیره

کج ببندید و سپس در گیره موازی قرار دهید.

قطعه‌ای را که نمی‌توانید به گیره ببندید در داخل روبنده

قرار دهید. شکل (۲-۲۱).

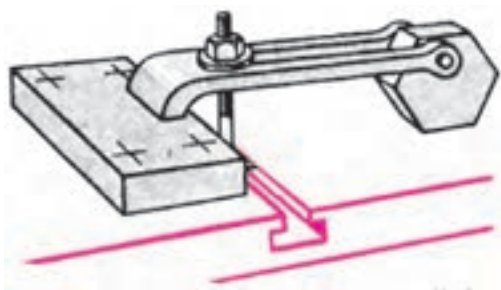


شکل ۲-۲۱


۲-۴-اره کاری

اره کاری عبارت است از براده برداری به وسیله تیغه اره به


منظور جدا کردن و یا ایجاد شیار در قطعه کار (شکلهای ۲-۲۳).

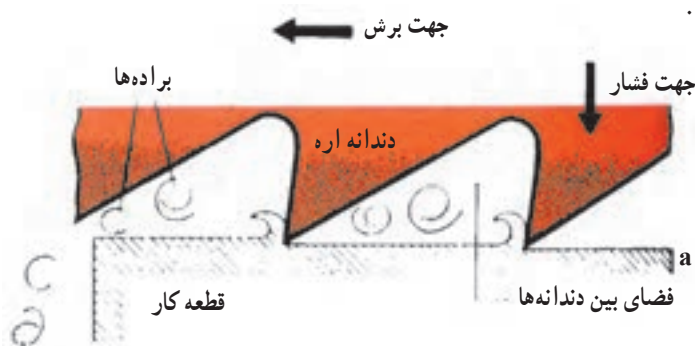

شکل ۲-۲۲

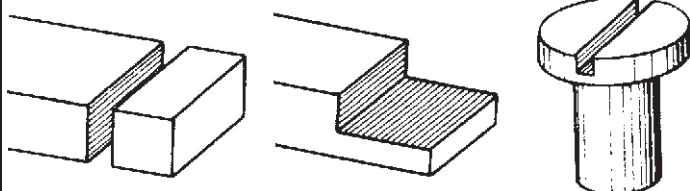

شکل ۲-۲۳

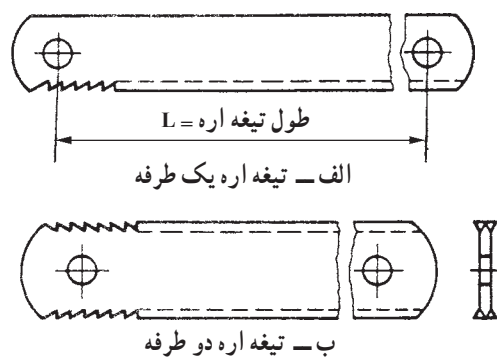

شکل ۲-۲۴

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۱-۴-۲- تیغه اره و انواع آن: تیغه اره های دستی

در دو نوع یک طرفه و دو طرفه ساخته می شوند (شکل ۲-۲۴).

تیغه اره ها با طول اسمی (L) و تعداد دندانه در هر اینچ مشخص می شوند. بنابراین تیغه اره ها با تعداد دندانه های متفاوت ساخته می شوند (شکل ۲-۲۴).




شکل ۲-۲۵

طول تیغه اره های یک طرفه ۲۵۰ و ۳۰۰ میلیمتر ولی در

نوع دو طرفه ۳۵۰ میلیمتر است.

— برای بریدن مواد نرم، مس، آلومینیم و قطعات با طول

 برش بلند از تیغه اره دندانه درشت (۱۶-۱۴ دندانه در طول ۲۵ میلیمتر) استفاده کنید.



تیغه اره دندانه درشت

شکل ۲-۲۶

— برای بریدن برنج، مفرغ، فولاد معمولی، چدن خاکستری

نرم از تیغه اره دندانه متوسط (۲۲-۱۸ دندانه در هر ۲۵ میلیمتر) استفاده کنید.




تیغه اره دندانه متوسط

شکل ۲-۲۷

برای بریدن فلزات سخت، فلزات شکننده و قطعاتی با

 ضخامت کم، تیغه اره دنده ریز (۳۲-۲۸ دندانه در هر ۲۵ میلیمتر) را به کار ببرید.




تیغه اره دندانه ریز

شکل ۲-۲۸

برای جلوگیری از گیر کردن تیغه اره در هنگام برش، لبه

تیغه اره ها را مطابق شکل می سازند. به این ترتیب ضخامت شیار بریده شده بیشتر از ضخامت تیغه می شود.

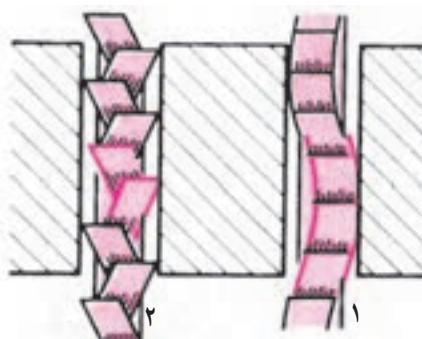


۱- چپ و راست نمودن دندانه ها


۲- موج دادن به لبه تیغه اره

شکل ۲-۲۹

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۲ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

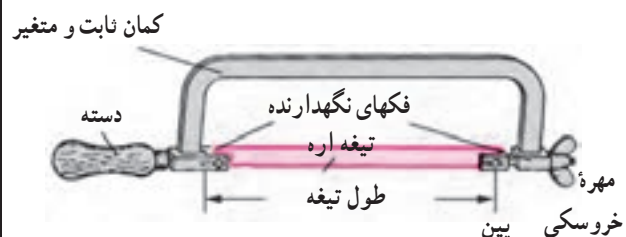


شکل ۲-۳۰

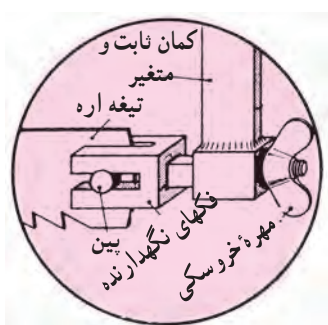

شکل ۲-۳۱



شکل ۲-۳۲ کمان اره متغیر

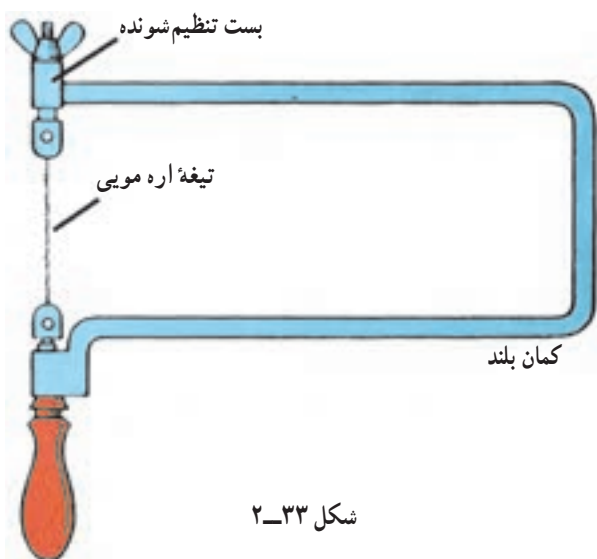

شکل ۲-۳۳

۲-۴-۲ جنس تیغه اره‌ها: تیغه اره‌هایی از جنس فولاد ابزارسازی غیرآلیاژی را برای برش فلزات نرم مانند آلومینیم، مس و فولادهای نرم به کار ببرید و از تیغه اره‌های تندبر (فولاد ابزار آلیاژی) برای برش فلزات سخت مانند چدن و فولادهای سخت استفاده کنید.

۲-۴-۳ کمان اره: به منظور هدایت تیغه اره‌های دستی، آنها را در کمان اره ببندید.

انواع کمان اره: کمان اره‌ها در دو نوع ثابت و متغیر ساخته می‌شوند:


در نوع ثابت فقط تیغه اره به طول معین را می‌توانید ببندید ولی در کمان اره متغیر، می‌توانید تیغه اره‌های به طولهای مختلف به کار ببرید.

در فلزات نرم برای برشهای داخلی مستقیم یا به شکلهای مختلف، می‌توانید از اره مویی استفاده کنید (شکل ۲-۳۳).

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱/ک	واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۲ الی ۷۴-۳-۱/ک
--	---	---


۴-۴-۲- بستن تیغه اره در کمان

– تیغه اره مناسب با کار را انتخاب کنید و آن را طوری در داخل کمان قرار دهید که دندانهای تیغه در جهت برش باشد.

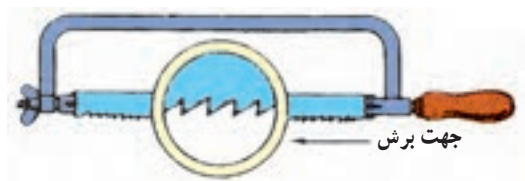

شکل ۲-۳۴

– در حالیکه تیغه اره به حالت مستقیم است، به کمک مهره خروسکی آن را محکم کنید.
– برای محکم کردن مهره خروسکی نباید از گیره استفاده کنید.

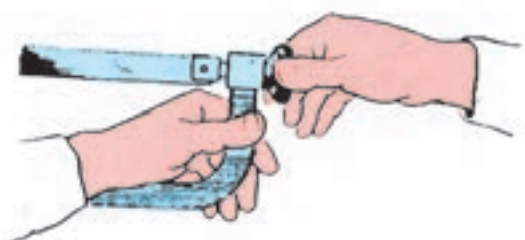


شکل ۲-۳۵

– همیشه بعد از اتمام کار، مهره خروسکی را کمی باز کنید تا فشار از روی کمان برداشته شود و باعث کج شدن آن نگردد.

۵-۴-۲- اصول برشکاری با اره دستی


– مسیر اره کاری را خط کشی کنید.
– قطعه کار را تا حد ممکن نزدیک به محل برش به گیره ببندید تا قطعه کار حالت ارتعاشی پیدا نکند زیرا موجب شکستن تیغه اره می شود. (شکل ۲-۳۶).

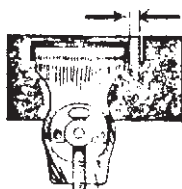

شکل ۲-۳۶

– تیغه اره مناسب را در کمان اره ببندید.


– کمان اره را مانند شکل ۲-۳۷ در دستهایتان بگیرید.

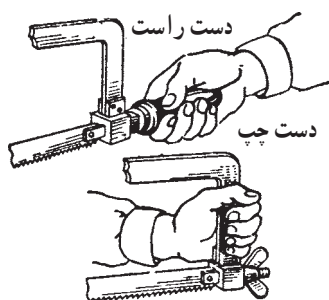


شکل ۲-۳۷

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۲ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

– برای اره کاری در فاصله مناسبی نسبت به میز کار
بایستید. در شکل ۲-۳۸ به وضع قرار گرفتن پاها دقت کنید.

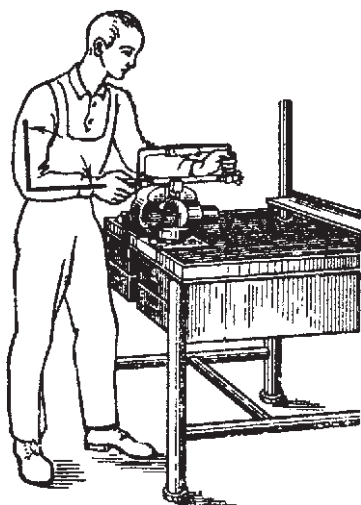


شکل ۲-۳۸

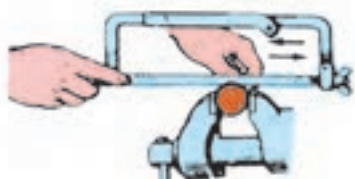

شکل ۲-۳۹


– اگر استقرار تیغه اره روی کار مشکل است، به وسیله
سوهان سه گوش یا تیغه اره، گودی مناسب (شیار راهنما) روی
کار ایجاد کنید (شکل ۲-۳۹).

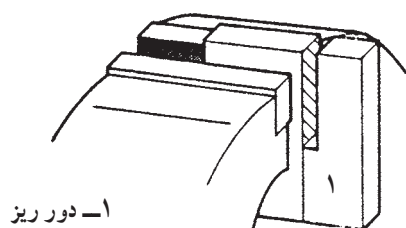

۱- دور ریز

شکل ۲-۴۰


– شیار اره کاری را در قسمت دور ریز ایجاد کنید
به طوری که بعد از برش، اندازه طول قطعه کار مطابق نقشه به دست
آید. اضافه طول برای سوهان کاری نیز در نظر گرفته شود.

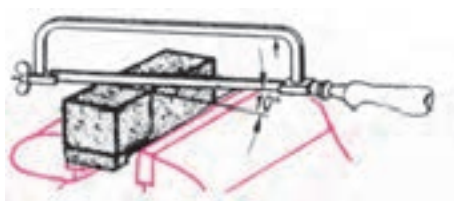

شکل ۲-۴۱

– تیغه اره را حدود ۱۰ درجه مایل نسبت به سطح کار
قرار دهید و در مسیر کوتاه و فشار کم شروع به کار کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۲ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

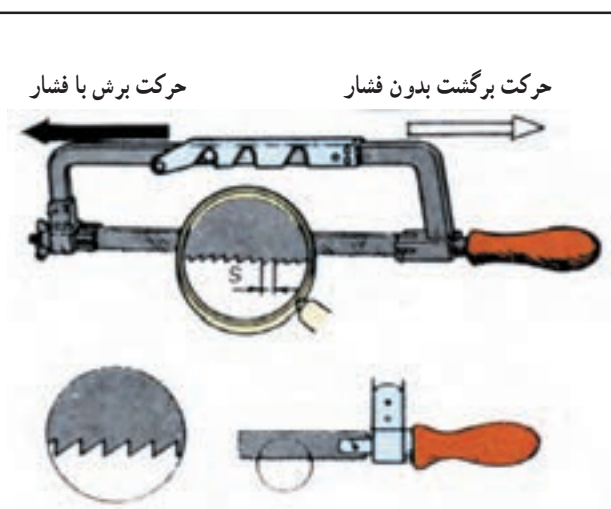

شکل ۲-۴۲

– هنگام اره کاری، در موقع رفت، نیروی یکنواختی به اره وارد کنید تا دندان‌ها نشکنند ولی در موقع برگشت، نباید به اره نیروی روبه پایین وارد کنید زیرا باعث هدر رفتن نیرو و کندی تیغه اره می‌شود.

– در حین اره کاری، از تمام طول تیغه اره برای برش استفاده کنید.

– با سرعت مناسب اره کاری کنید تا از گرم شدن تیغه اره جلوگیری شود. سرعت برش مناسب برای فولادهای معمولی ۶۰ بار در دقیقه و برای فلزات سخت‌تر، کمتر از این مقدار کافی است.


– برای خنک نمودن تیغه اره از مایع خنک کننده آب صابون استفاده کنید. برای این منظور روغن به کار نبرید.

– برای تشخیص انحراف برش و جلوگیری از بروز آن، به تیغه اره نگاه کنید. باید امتداد کمان و تیغه اره و خط برش در یک صفحه باشند.

– در پایان برش نیروی دست را کم کنید تا تیغه اره نشکند. نکاتی که در اره کاری باید به آنها توجه نمود :

– اگر طول برش بیشتر از ارتفاع کمان اره است، با افقی بستن تیغه اره، عمل برش را ادامه دهید.


– تیغه اره قابلیت براده برداری از قطعات سخت کاری شده مانند فولاد فشر را ندارد و سریعاً دندان‌های تیغه از بین می‌رود.

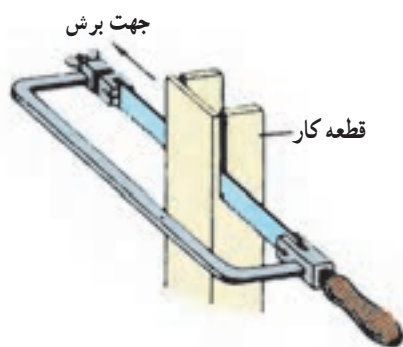


شکل ۲-۴۳

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۲ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

– لوله‌های با جدار نازک را در هنگام برش تدریجاً بگردانید تا دندان‌های تیغه نشکند.

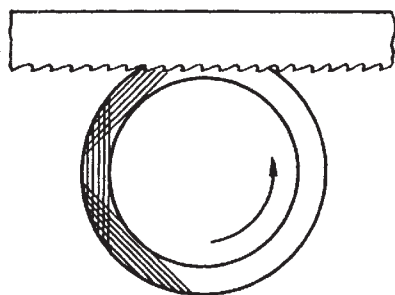

شکل ۲-۴۴

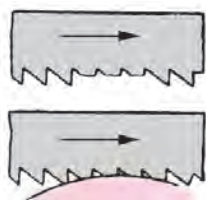

شکل ۲-۴۵

– کار کردن با تیغه اره‌ای که چند دندان شکسته دارد موجب شکستن دندان‌های سالم بعدی می‌شود. برای رفع آن، محدوده دندان‌های شکسته را به‌طور کمانی سنگ بزنید و از آن استفاده کنید.

– برای بریدن قطعات نازک، از تیغه اره‌ای استفاده کنید که حداقل سه دندان آن روی قطعه کار قرار گیرد. چنانچه قطعه کار خیلی نازک است تیغه اره را روی سطح کار مایل قرار دهید تا سطح برش افزایش یابد و یا اینکه آن را بین دو قطعه چوب قرار دهید و هر سه قطعه را با هم اره کنید.

۵-۲- نکات ایمنی در اره کاری

- تیغه اره را از نظر نداشتن شکستگی امتحان کنید.
- از درست بستن تیغه اره در کمان مطمئن شوید.
- مطمئن شوید که دسته کمان اره سالم و در جای خود محکم است.
- از درست بسته شدن قطعه کار به گیره مطمئن شوید.


<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک</p>	<p>واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۲ الی ۷۴-۳/ک</p>
---	--	--

تمرین ۱-۲

هدف: اره کاری

قطعه کار: قطعه تمرین ۱-۱


ابزار مورد نیاز: کمان اره، تیغه اره، میز کار و گیره موازی

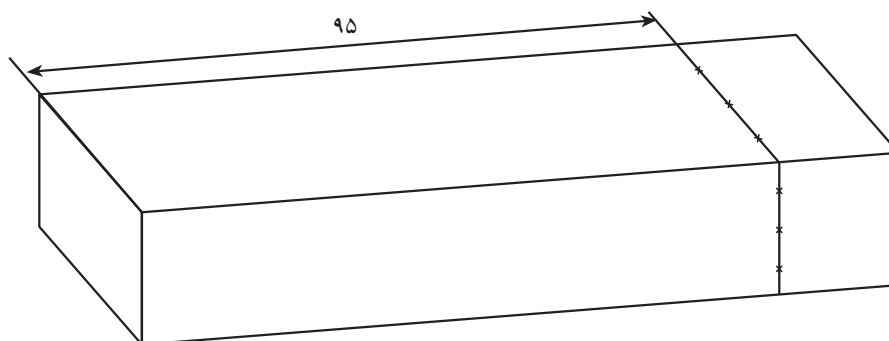

شکل ۲-۴۶ - قطعه کار


مراحل کار

- ۱- قطعه کار مورد نظر را تحویل بگیرید. اندازه ها و مسیر برش را که قبلاً مشخص کرده اید کنترل کنید.
- ۲- قطعه کار را به صورت افقی در گیره موازی ببندید.

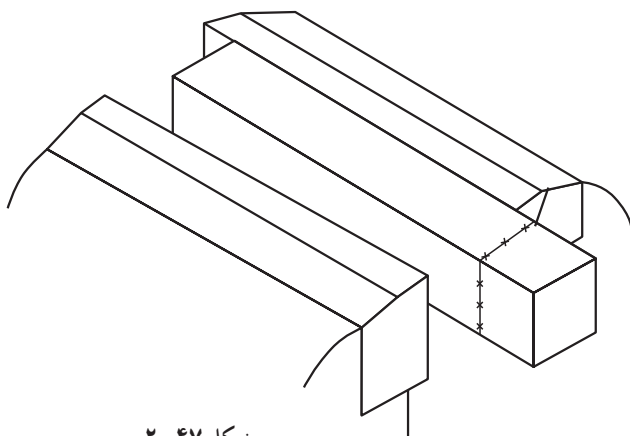

شکل ۲-۴۷


- ۳- تیغه اره مناسب با جنس کار را در کمان اره ببندید.
- ۴- کمان اره را در دست گرفته، در حالت مناسب پای میز کار بایستید.

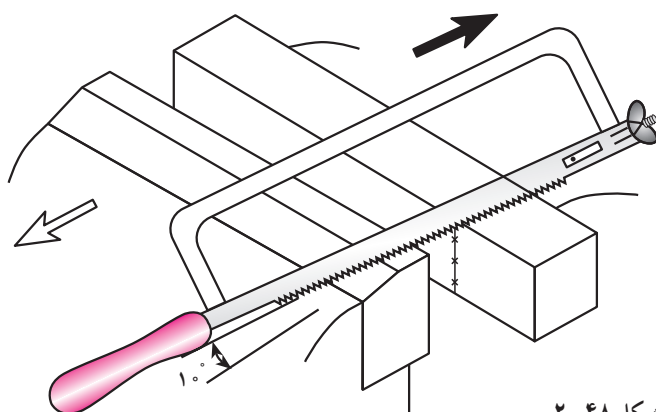

شکل ۲-۴۸

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳۴-۷۴/ک	واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۲ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	---	--

۵- شیار روی لبه عقبی قطعه کار برای قرارگیری تیغه اره ایجاد کرده، شروع به اره کاری کنید. لبه سمت چپ شیار باید منطبق بر محل خط کشی باشد.

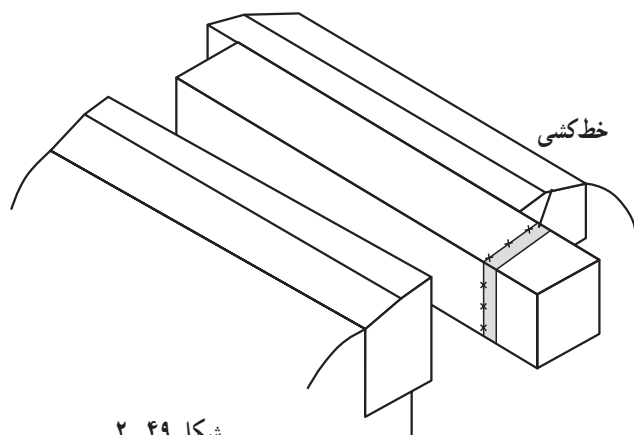

شکل ۲-۴۹

۶- در تمام مدت برش تیغه اره را عمود بر قطعه کار حرکت دهید.

۷- اره کاری را تا پایان کار ادامه دهید.

۸- اندازه قطعه را با خط کش کنترل کنید.


تمرین ۲-۲

هدف: اره کاری

قطعه کار: قطعه کار تمرین ۱-۲

ابزار مورد نیاز: کمان اره، تیغه اره، میز کار، منشور رکابدار

یا گیره موازی

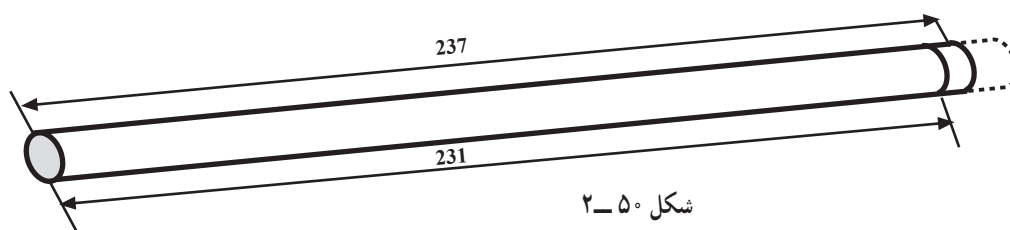


شکل ۲-۵۰

مراحل کار

۱- قطعه کار مورد نظر را تحویل بگیرید. شماره و مسیر برش را که قبلاً تعیین کرده اید کنترل کنید.

۲- قطعه کار را در داخل منشور ببندید و قطعه کار را از محل خط کشی شده به طول ۲۳۷ میلی متر ببرید.

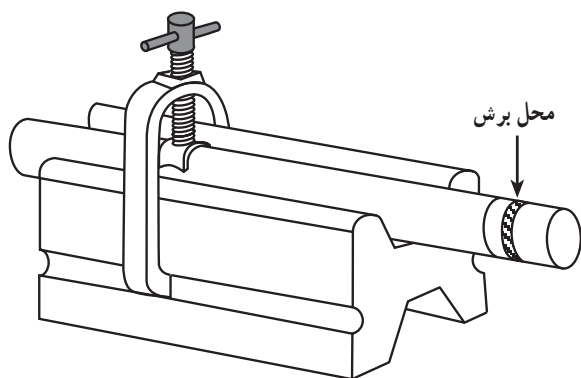


شکل ۲-۵۱

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش کاری با کمان اره دستی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۲ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

آزمون

- ۱- چرا برای انجام فعالیت‌های کارگاهی از میزکار استفاده می‌کنید؟
- ۲- ارتفاع میزکار از کف کارگاه باید حدود باشد.
- ۳- مشخصات گیره موازی رومیزی چیست؟
- ۴- چرا سطح گیرنده فک‌های گیره‌های رومیزی را آجدار می‌سازند؟
- ۵- مناسبترین ارتفاع سطح گیره چه قدر است؟
- ۶- برای جلوگیری از صدمه دیدن سطح کار در داخل گیره از استفاده کنید.
- ۷- لوله‌های نازک را با به گیره ببندید.
- ۸- اره کاری را تعریف کنید.
- ۹- برای بریدن قطعات مسی و آلومینیومی از چه تیغه اره‌ای استفاده می‌شود؟
- ۱۰- اسامی قسمت‌های مختلف کمان اره مطابق شکل را مقابل حروف مربوط بنویسید.

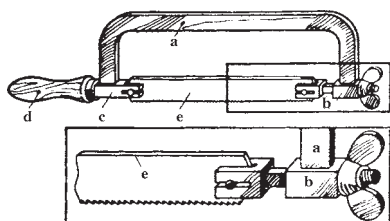

- a
- b
- c
- d
- e

- ۱۱- تیغه اره را طوری در کمان ببندید که دندان‌های تیغه در باشد.
- ۱۲- تیغه اره را حدود درجه مایل، نسبت به سطح کار قرار دهید.
- ۱۳- مایع خنک کننده تیغه اره، هنگام کار چیست؟
- ۱۴- لوله‌هایی با جدار نازک را چگونه باید با تیغه اره برید؟
- ۱۵- نکات ایمنی در اره کاری را بنویسید.

واحد کار

سوهان کاری

- هدفهای رفتاری: در پایان این واحد، فراگیر باید بتواند :
- مفهوم سوهان کاری را بیان کند.
 - انواع سوهان در فلزکاری را برشمارد.
 - سوهان مناسب برای سوهان کاری سطوح مختلف را انتخاب کند.
 - طرز کار با سوهانهای دستی را توضیح دهد.
 - نکات ایمنی در سوهان کاری را رعایت کند.
 - سطوح مختلف را سوهان کاری کند.


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
---	--	---

۳- سوهان کاری

یکی دیگر از روشهای براده برداری از سطوح قطعات به منظور تغییر شکل و یا حذف ناهمواریها، سوهان کاری می باشد. سوهان کاری را می توانید با دست و یا به وسیله ماشین انجام دهید.

۳-۱- سوهان و انواع آن

سوهان از جنس فولاد ابزارسازی غیر آلیاژی و یا فولاد آلیاژی کرم دار است.

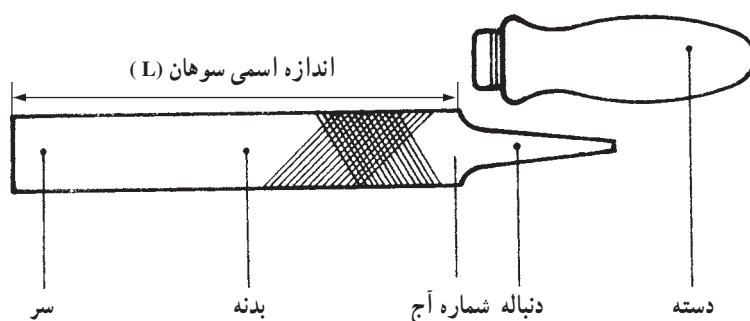


شکل ۳-۱

۳-۱-۱- انواع سوهان از نظر آج: سوهانها را در

دو نوع یک آجه و دو آجه می سازند.

سوهان یک آجه: از سوهان یک آجه برای براده برداری از

مواد نرم مانند آلومینیم، روی، قلع، مس، سرب و مواد مصنوعی استفاده کنید.

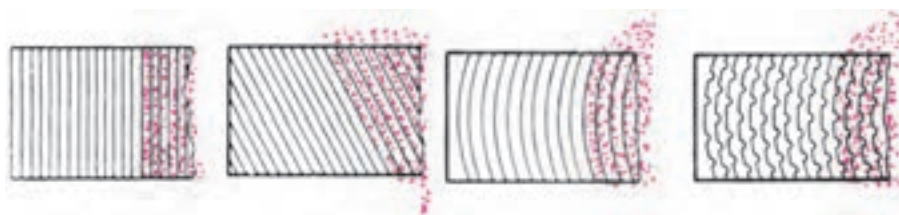


شکل ۳-۲- آج مستقیم

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

آجهای مایل و یا منحنی براده را بهتر به خارج هدایت می کنند.

سوهان دو آجه: برای براده برداری از کارهای سخت از سوهان دو آجه که در دو امتداد مختلف آج زده شده است استفاده کنید.

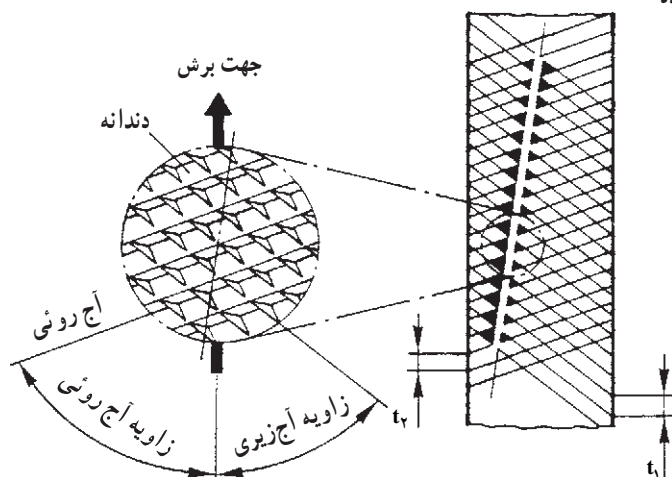

شکل ۳-۳

جدول ۳-۱

نوع آج	خیلی خشن	خشن	متوسط	نرم (ظریف)	خیلی نرم
شماره آج	۰	۱	۲	۳	۴

ظریف و یا خشن بودن سوهان، به تعداد آج موجود در یک سانتیمتر از طول آن بستگی دارد و با توجه به شماره آج روی سوهان می توانید سوهان مناسب را انتخاب کنید.

همچنین با توجه به ابعاد قطعه کار، سوهان با طول مناسب را به کار ببرید.

جدول ۳-۲

۴۵۰	۴۰۰	۳۵۰	۳۰۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۵۰	۱۲۵	۱۰۰	mm	اندازه اسمی
۱۸	۱۶	۱۴	۱۲	۱۰	۸	۶	۵	۴	in	(L)

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳۰/۷۴-ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳۰/۷۴-ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۱۶-۳۰/۷۴-ک
---	---	--

۲-۱-۳- انواع سوهانهای دستی از نظر شکل

ظاهری: سوهانها دارای انواع مختلفی هستند که برحسب مورد استفاده و شکل محل سوهان کاری، نوع مناسب را انتخاب می کنند. (شکلهای ۳-۴، ۳-۵ و ۳-۶).



شکل ۳-۴



شکل ۳-۵


سوهانهای سوزنی (سوهانهای کیفی) را برای سوهان کاریهای ظریف به کار می برند. در این سوهانها از دنباله به عنوان دسته سوهان استفاده می شود.




شکل ۳-۶

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>واحد کار: سوهان کاری</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>
---	---	--

در اشکال زیر چند نوع سوهان و ماشینهای مورد استفاده آنها را مشاهده کنید.

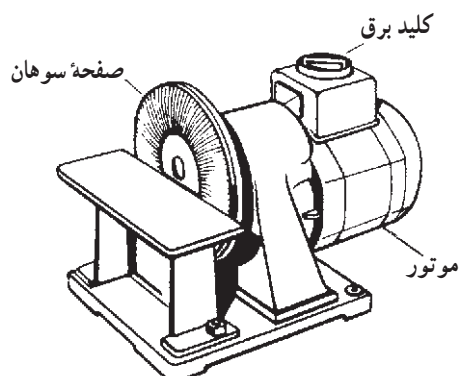


شکل ۳-۷- ماشین سوهان کاری صفحه ای

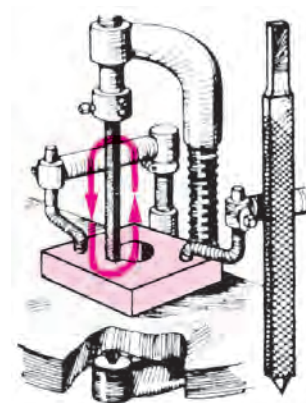

شکل ۳-۹- سوهان رفت و برگشتی ماشینی




شکل ۳-۸- سوهانهای صفحه ای

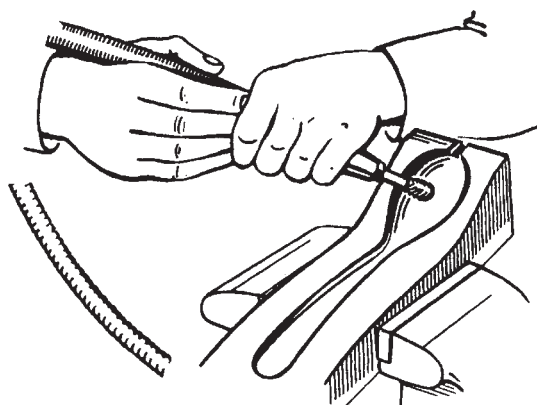

شکل ۳-۱۰




شکل ۳-۱۱- سوهانهای گردنده

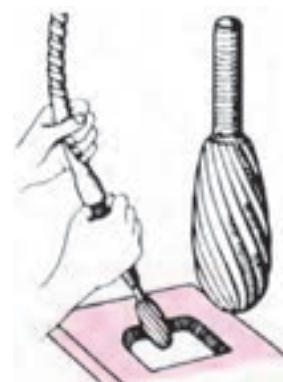


شکل ۳-۱۲- کار با سوهان گردنده

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۲-۳- روش کار با سوهان دستی

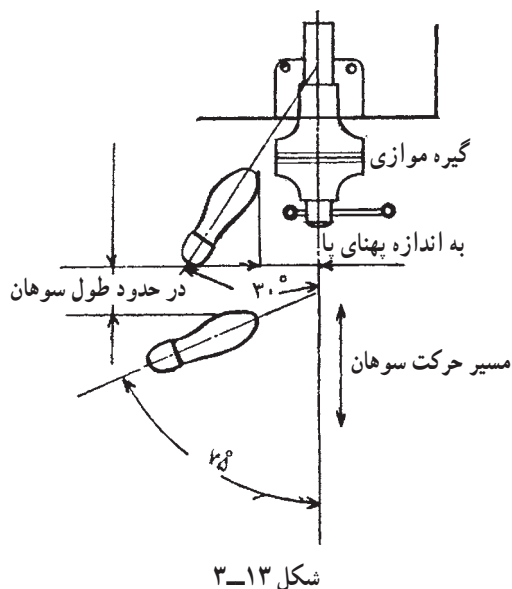

- ۱- سوهان مناسب با کار را انتخاب کنید.
- ۲- رنگ و یا کثافات سخت شده بر روی فلزات را قبل از سوهان کاری با حلال مناسب مانند آب و صابون، نفت یا محلول سود پاک کنید.
- ۳- قطعه کار را به طرز صحیح به گیره ببندید.
- ۴- مانند شکل ۳-۱۳ در پای گیره بایستید.

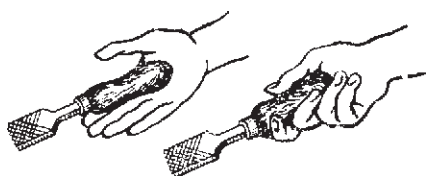

- ۵- سوهان را به طرز صحیح در دست بگیرید و روی کار قرار دهید.


الف - برای کار با سوهانهای بزرگ، دسته سوهان را در نرمی کف دست راست بگیرید و انگشت شست را روی دسته سوهان قرار دهید. از دست راست برای هدایت و تأمین نیروی فشاری و از دست چپ برای هدایت بهتر و تأمین نیروی تعادلی حرکت سوهان استفاده کنید.



مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۷۴-۳/ک
--	---	--

ب - سوهانهای متوسط را مانند شکل ۳-۱۷ در دست بگیرید.


شکل ۳-۱۷

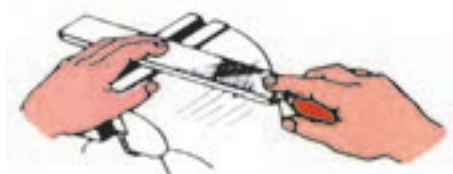

شکل ۳-۱۸ - کارهای کوچک و براده برداری مختصر




شکل ۳-۱۹ - سوهانکاری برای سوراخهای ته بسته

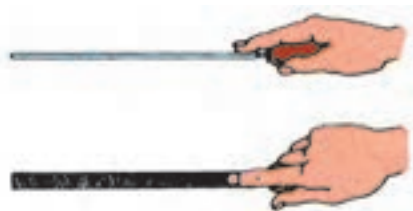

شکل ۳-۲۰

ج - روش در دست گرفتن سوهانهای کوچک را در شکل ۳-۲۰ ملاحظه کنید.

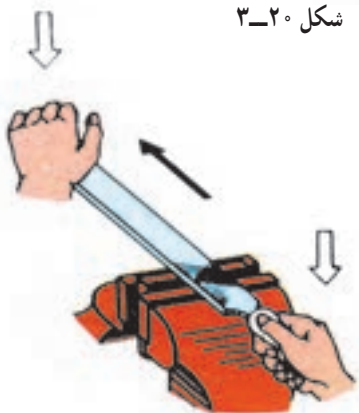


شکل ۳-۲۱ - حرکت برش با فشار

۶ - سوهان را به طرف جلو در امتداد محور سوهان حرکت دهید.

۷ - با وارد آوردن نیرو بر روی سوهان، براده برداری نمایید.


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۸- در هنگام کار، مقدار نیروی عمودی دستها را طوری تنظیم کنید که سوهان همواره در یک امتداد حرکت کند و حالت نوسانی نداشته باشد. حرکت جانبی، سطح کار را ناصاف و شیاردار می نماید.

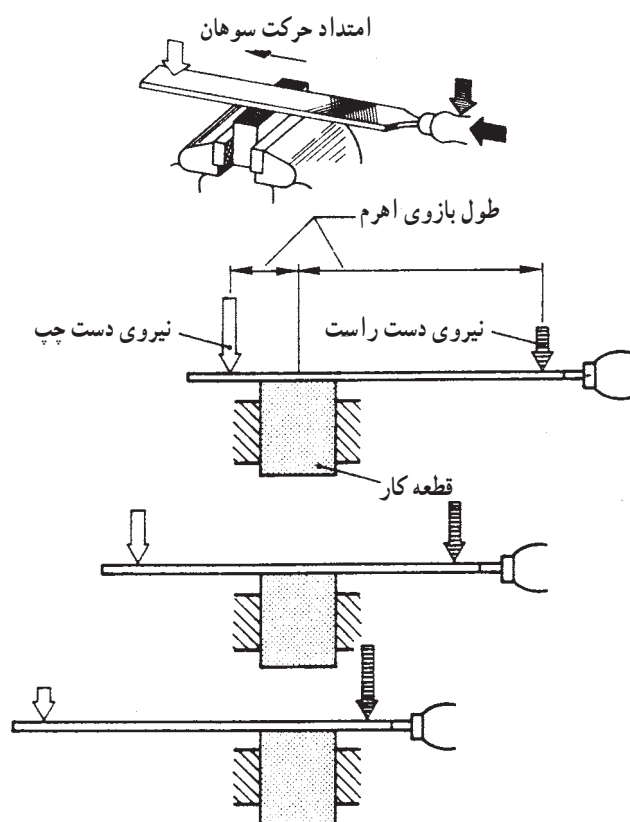

شکل ۳-۲۲

۹- در مراحل اولیه براده برداری متناسب با حرکت دست، از حرکت بدن خود نیز کمک بگیرید (شکل ۳-۲۳).


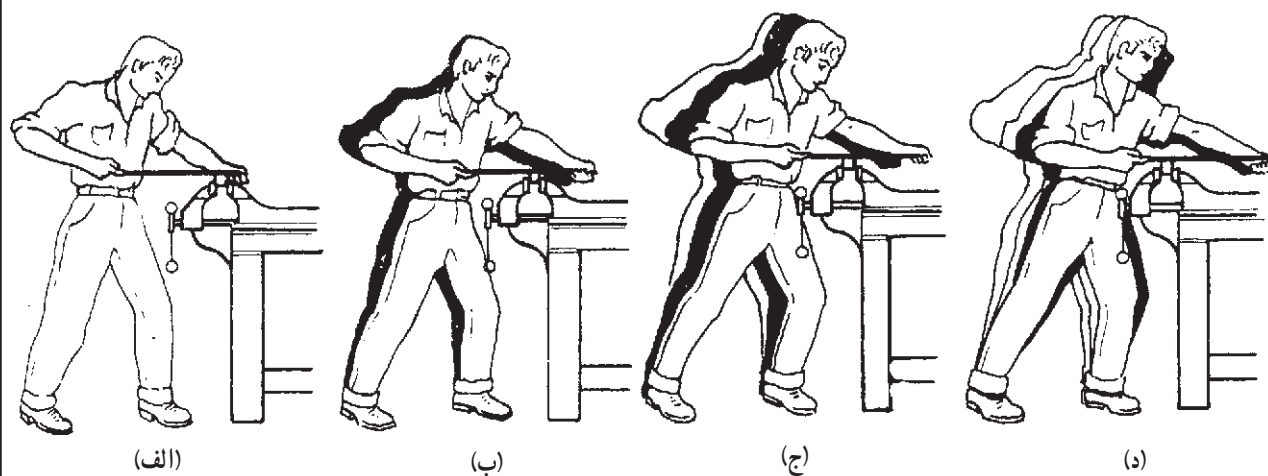


شکل ۳-۲۳

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک</p>	<p>واحد کار: سوهان کاری</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک</p>
--	---	--

ولی هر چه به اندازه مورد نظر نزدیک می شوید حرکت نوسانی بدن را کمتر کنید و در هدایت صحیح سوهان در امتداد سطح کار، دقت داشته باشید.

۱۰- سطوح بزرگ را در جهت های طولی و عرضی و یا صلیبی سوهان کاری کنید.

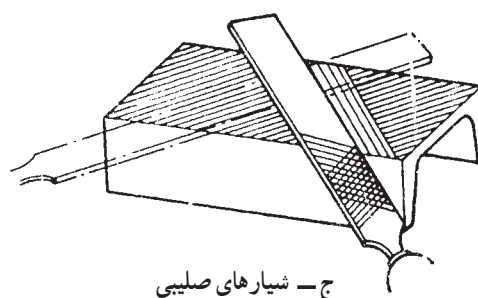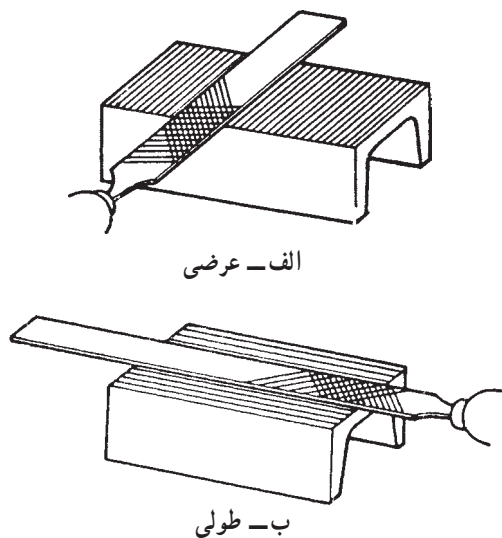


شکل ۳-۲۴



شکل ۳-۲۵ - حرکت به عقب بدون فشار

۱۱- هنگام برگشت سوهان به عقب، روی سوهان فشار وارد نکنید، زیرا باعث کند شدن آنجا می شود.

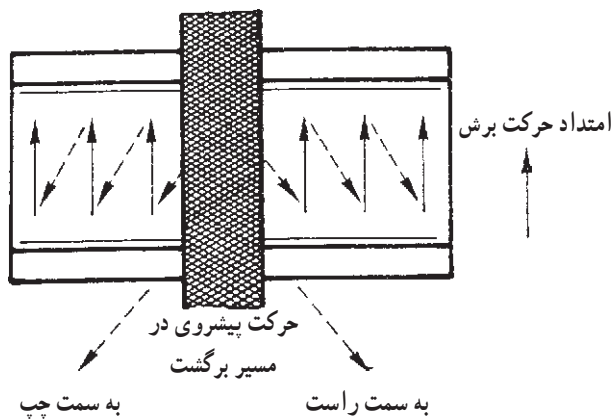

شکل ۳-۲۶


۱۲- اگر سطح کار از پهنای سوهان عریض تر است هنگام برگشت که نیروی روی سوهان نیست حدود $\frac{1}{4}$ پهنای سوهان حرکت جانبی داشته باشید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---


۱۳- در سطوح خمیده، حرکت سوهان را با انحنا، تطبیق

دهید.


در پیش‌سایی^۱، قطعه کار را در جهت عرضی و برای پرداخت کاری^۲، در جهت طولی سوهان بزنید.

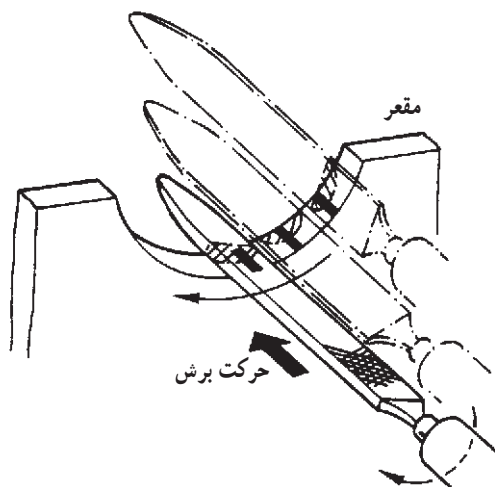

شکل ۲۷-۳- حرکت گردشی با حرکت جنبی

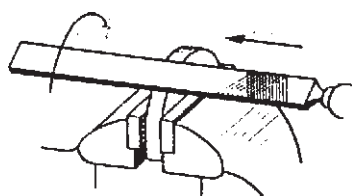


شکل ۲۸-۳

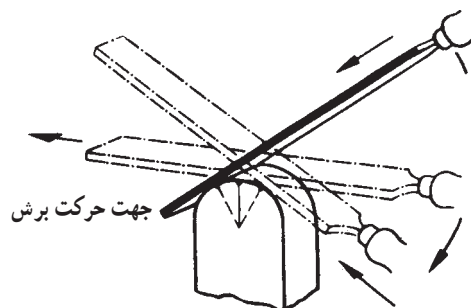


شکل ۲۹-۳

۱۴- برای برطرف کردن براده‌های باقیمانده در داخل

آجهای سوهان از برس سیمی مخصوص و یا یک قطعه چوب و یا فلز نرم مانند آلومینیم در جهت آجها استفاده کنید.

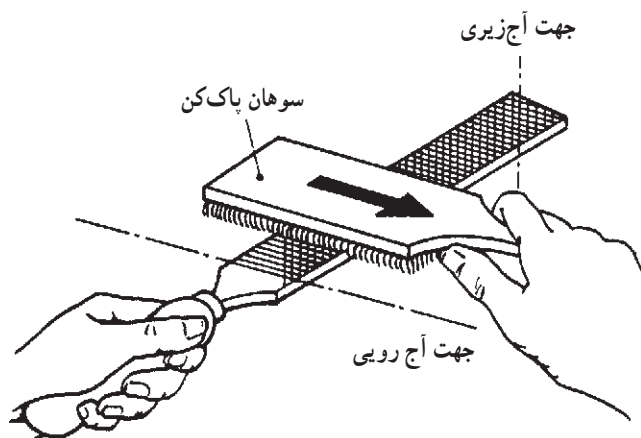

شکل ۳۰-۳

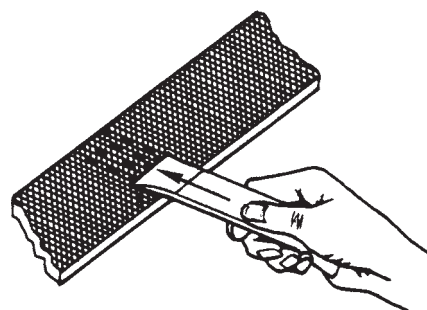

شکل ۳۱-۳

۱- پیش‌سایی : مراحل اولیه براده‌برداری

۲- پرداخت کاری : صاف نمودن سطح کار

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۳-۳ نکات حفاظتی و ایمنی در سوهان کاری

۱- به سوهان ضربه وارد نکنید، زیرا باعث شکستن آن


می شود.

۲- برای جازدن دسته سوهان مانند شکل‌های ۳-۳۲ و

۳-۳۳ عمل نمایید.




شکل ۳-۳۲

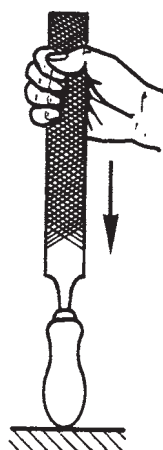

شکل ۳-۳۳




شکل ۳-۳۴

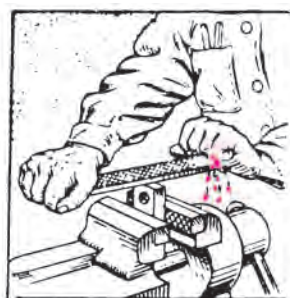

شکل ۳-۳۵

۳- روی سطحی که سوهان کاری می شود دست نکشید.

۴- از سوهان بدون دسته استفاده نکنید.

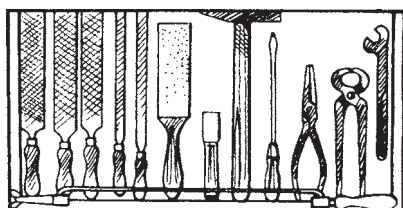

شکل ۳-۳۶

۵- سوهانها را با دقت نگهداری کنید، زیرا در اثر برخورد

با یکدیگر، آج آنها شکسته می شود.

۶- هنگام سوهان کاری، فشار بیش از اندازه به آن وارد

نکنید، چون احتمال شکستن سوهان وجود دارد.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

تمرین ۳-۱

هدف: سوهان کاری


قطعه کار: قطعه کار تمرین ۲-۱

خطای مجاز: ۰/۲ . میلی متر

ابزار مورد نیاز: سوهان تخت خشن ۳۰۰ میلی متری،

سوهان تخت ظریف ۲۵۰ میلی متری، کولیس با دقت ۰/۱ میلی متر،

خط کش کنترل، گونیای تخت یا لبه دار، لب گیر

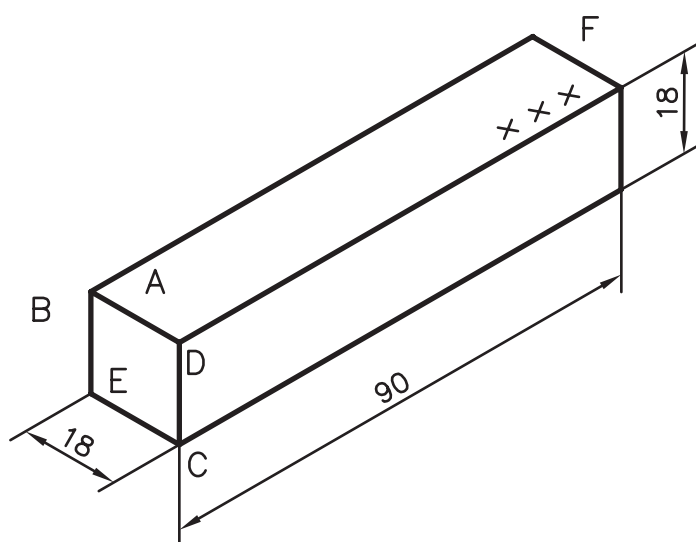


شکل ۳-۳۷

مراحل کار

۱- قطعه کار خود را تحویل بگیرید و اندازه های آن را

کنترل کنید.


۲- قطعه کار را در گیره موازی ببندید.

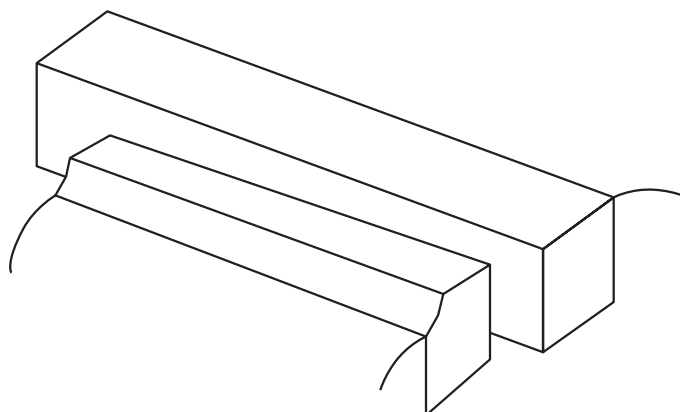

شکل ۳-۳۸


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

۳- سوهان تخت خشن را بردارید و در حالت مناسب پای
میز کار بایستید. در تمام مراحل سوهان کاری، قبل از اتمام کار،
سطح کار را با سوهان نرم، پرداخت کنید.
۴- سطح A را به روش متقاطع (صلیبی) ۴۵ درجه
سوهان کاری کنید.

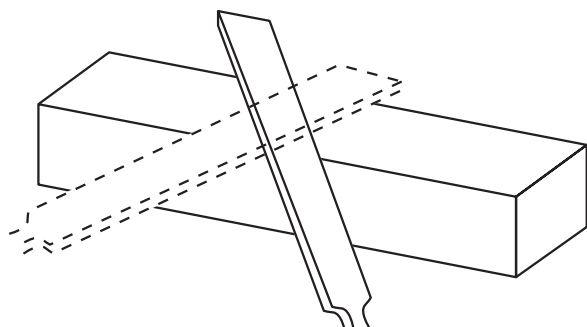


شکل ۳-۳۹

۵- بعد از چند بار سوهان کشی، صافی سطح کار را به
کمک خط کش کنترل، در جهت طولی و عرضی کنترل کنید.
خط کش را در تمام طول و عرض حرکت دهید و به میزان عبور
نور دقت کنید.

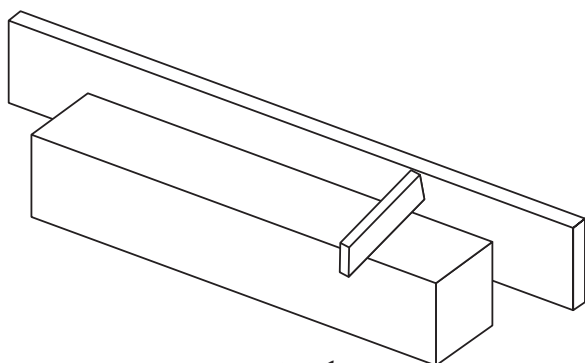

شکل ۳-۴۰


۶- بعد از هر بار کنترل، دوباره عمل سوهان کاری را
انجام دهید و در قسمتهای بلند قطعه کار، فشار سوهان را بیشتر
کنید تا سطح موردنظر، کاملاً صاف گردد.
۷- حال، سطح A را مبنای قرار دهید و اعمال فوق را روی
سطح D انجام دهید. (از لب گیره استفاده کنید).
۸- توجه کنید که سطح دوم (D) نسبت به سطح قبلی (A)
که کاملاً مسطح شده، گونیا باشد.

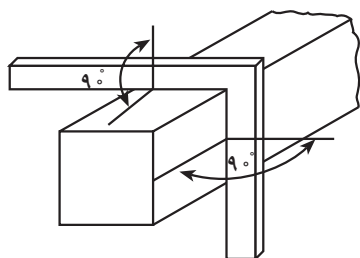

شکل ۳-۴۱


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک
--	---	---

۹- سپس سطح C را سوهان کاری کرده، با سطح D که همان سطح دوم است گونیا کنید و اندازه ضخامت را در نقاط مختلف به وسیله کولیس کنترل کنید که ۱۸ میلیمتر باشد.

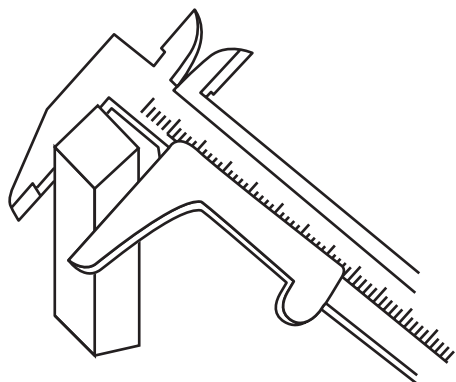


شکل ۳-۴۲

۱۰- با کسب اطمینان از گونیایی بودن سطح سوم و کنترل اندازه ضخامت آن، سطح B را سوهان کاری کنید و دائماً گونیایی بودن آن را نسبت به سطح مبنا (A) بررسی کنید و ضخامت تمام نقاط را برای رسیدن به ۱۸ میلیمتر با کولیس کنترل کنید. به کمک گونیای لبه دار، عمود بودن کامل دو سطح A و B در تمام نقاط بررسی شود.

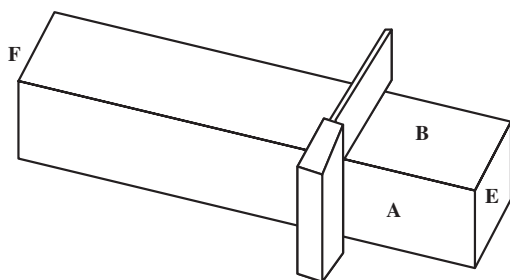

شکل ۳-۴۳

۱۱- قطعه کار را در وسط دهانه گیره و در داخل لب گیره ببندید. ابتدا سوهان خشن و سپس با سوهان پرداخت، سطح E را سوهان کاری نمایید.

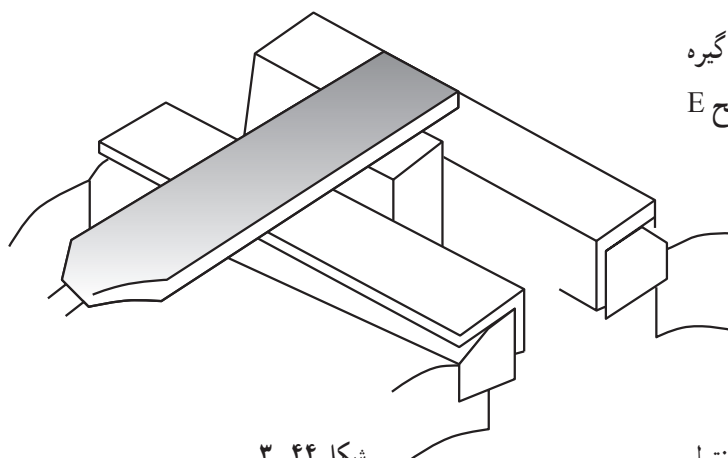

شکل ۳-۴۴

۱۲- صاف بودن سطح E را با کمک خط کش گونیا کنترل کنید.

۱۳- به کمک گونیای لبه دار، عمود بودن دو سطح A و E را کنترل کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---


۱۴- سطح F را نیز به همین ترتیب سوهان کاری کنید. گونیا بودن آن نسبت به سطح A را بررسی کنید و اندازه را برای رسیدن به ۹۰ میلیمتر، با کولیس کنترل کنید.

تمرین ۲-۳

هدف: گردسای

قطعه کار: قطعه کار ۲-۲


ابزار مورد نیاز: خط کش فلزی ۳۰۰ میلیمتری، سوهان تخت نمرة ۲ و ۴ (۲۰۰ میلیمتری)، سوزن خط کش پایه دار، صفحه خط کشی، خط کش کنترل، گونیا، گیره موازی، منشور، کات کبود، پرگار فلزی و شابلن قوس

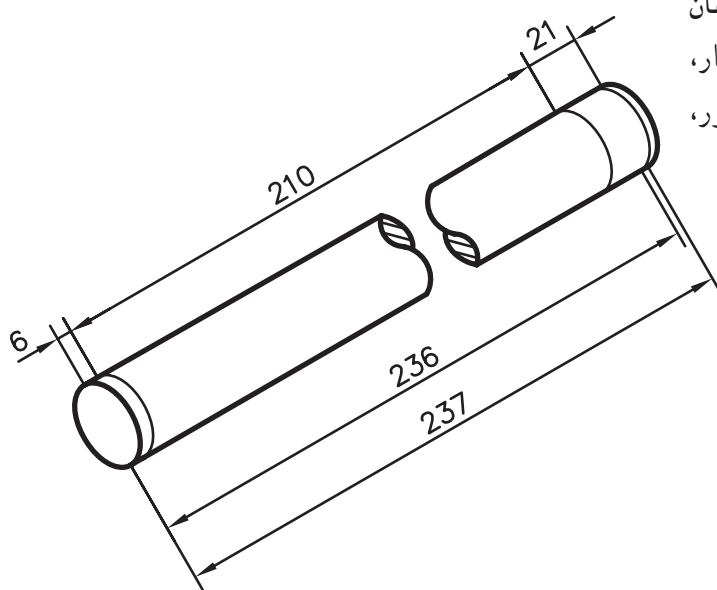

شکل ۳-۴۵

مراحل کار


- ۱- قطعه کار را تحویل بگیرید. شماره را کنترل کنید.
- ۲- قطعه کار را با محلول کات کبود رنگین کنید.
- ۳- قاعده برش خورده قطعه کار را بر روی صفحه خط کشی بگذارید و منشوری پشت آن قرار دهید. سوزن خط کش پایه دار را برای اندازه ۲۳۵ میلیمتر و بار دیگر برای اندازه ۲۱۴ میلیمتر تنظیم کنید و خطهایی به دور قطعه کار رسم کنید. (میل را بچرخانید)

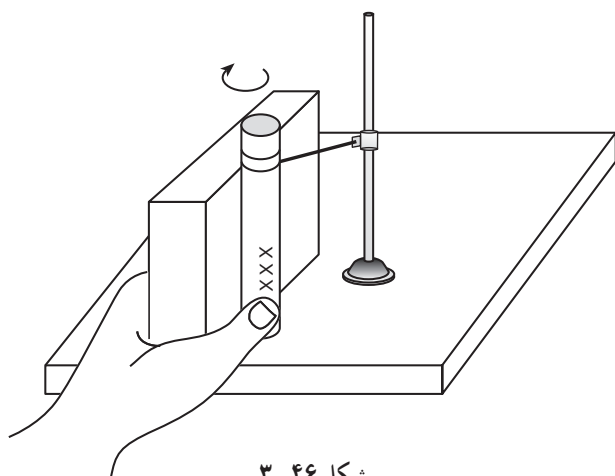

شکل ۳-۴۶


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۴- قطعه کار را در داخل منشور و گیره قرار دهید. پیشنهادی آن را سوهان کاری نمایید تا به اندازه ۲۳۵ میلیمتر برسد.
۵- عمود بودن قاعده نسبت به بدنه را با گونیا کنترل کنید.

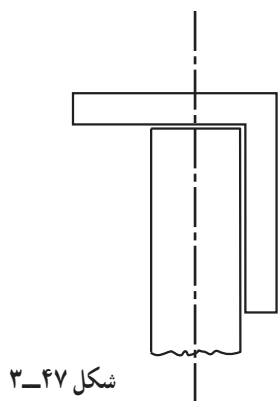


شکل ۳-۴۷

۶- قطعه کار را در داخل منشور و گیره قرار دهید و اندازه ۶ میلیمتر را سوهان کاری کنید تا به شکل نیمکره در آید. اصول سوهان کاری قوس را رعایت کنید.

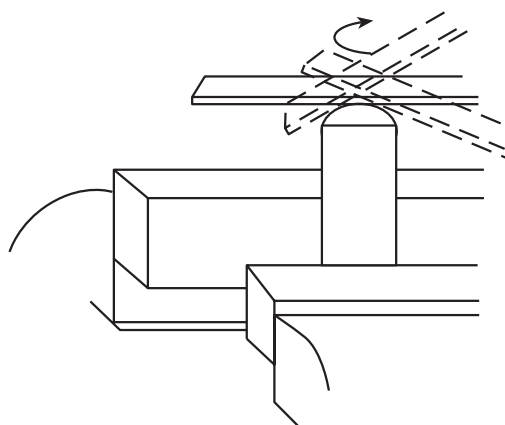


شکل ۳-۴۸

 ۷- با شابلن مرتباً انحنای قوس را در جهات مختلف کنترل کنید.



شکل ۳-۴۹

۸- اکنون باید اندازه ۲۱ میلیمتر را سوهان بزنید. برای این کار، ابتدا مرکز دایره را مشخص کنید.

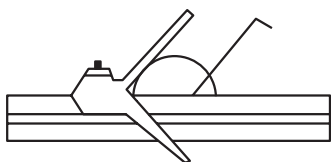

شکل ۳-۵۰

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۹- مرکز را سنبه نشان بزنید.



شکل ۵۱-۳




شکل ۵۲-۳

۱۰- با یک پرگار ظریف، دو دایره به قطرهای ۹ و ۱۰ میلیمتر رسم کنید.



شکل ۵۳-۳

۱۱- برای گردسای، کار را مطابق شکل در منشور و گیره ببندید و طول ۲۱ میلیمتر را سوهان بزنید. رسیدن به قطر ۱۰ میلیمتر را با کولیس کنترل کنید. بهتر است به خاطر ساخت پیچ در همین مرحله قطر این قسمت را حدود ۲/۰ میلیمتر بیشتر سوهان بزنید.

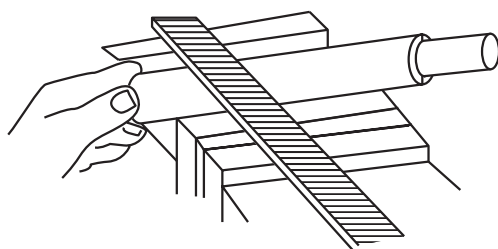


شکل ۵۴-۳

۱۲- برای پرداخت کردن تمام طول قطعه کار، آن را با دست چپ در داخل یک منشور بگردانید و با سوهان تخت نرم، سوهان کاری کنید.

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>واحد کار: سوهان کاری</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>
---	---	--

۱۳- قطعه کار را روی صفحه خط کشی به منشوری تکیه دهید (شکل ۴۶-۳) و به وسیله سوزن خط کش پایه دار، خطی در ارتفاع ۲۳۴ میلیمتر دور قطعه کار رسم کنید.

۱۴- قطعه کار را در لب گیره و گیره ببندید و به کمک یک سوهان نرم، مطابق شکل، آن را پخ $1 \times 45^\circ$ بزنید.

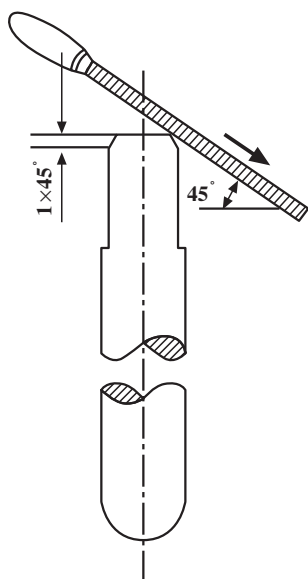


شکل ۵۵-۳

تمرین ۳-۳



هدف: سوهان کاری سطح شیبدار

قطعه کار: قطعه کار تمرین ۳-۱

ابزار مورد نیاز: میز کار، صفحه خط کشی، خط کش مدرج، پرگار، سنبه نشان با زاویه نوک 60° و 30° ، محلول کات کبود، سوهان نرم 200 mm ، شابلن پخ 45° ، سوهان تخت خشن 300 میلیمتر و شابلن قوس

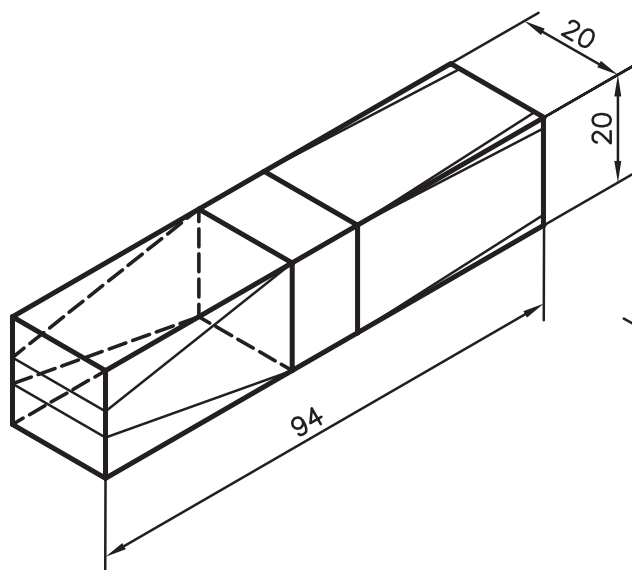

شکل ۵۶-۳

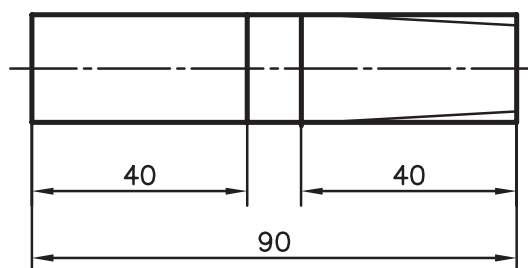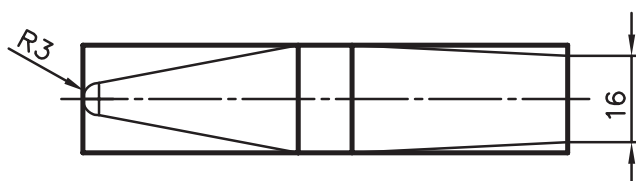


شکل ۵۷-۳


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

مراحل کار

- ۱- قطعه کار موردنظر را تحویل بگیرید.
- ۲- قطعه کار را با محلول کات کبود رنگین کنید.
- ۳- آن را روی صفحه خط کشی قرار دهید و خطوط پنخ $۲/۵ \times ۴۵$ را با خط کش و سوزن خط کش، در چهار گوشه یک سمت قطعه کار رسم کنید.
- ۴- روی دو بدنه سمت دیگر قطعه کار، مرکز دایره ها را به کمک خط کش مدرج مشخص کنید.
- ۵- قطعه کار را روی میز کار قرار دهید و با سنبه نشانهای مناسب، مرکز دایره ها و همینطور خطوط را تثبیت کنید.
- ۶- قطعه کار را روی صفحه خط کشی بگذارید و دوایری به شعاع ۳mm را با پرگار رسم کنید.
- سپس چهار خط به وسیله سوزن خط کش و خط کش بر آنها مماس کنید.
- ۷- قطعه کار را روی میز کار بگذارید و مماسها و نیمی از دایره ها را با سنبه نشان علامت بگذارید.
- ۸- قطعه کار را در گیره ببندید. سوهان را ۴۵ نسبت به افق انحراف دهید و پخها را سوهان کاری کنید.
- ۹- صحت زاویه پخها را با شابلن ۴۵ کنترل کنید.

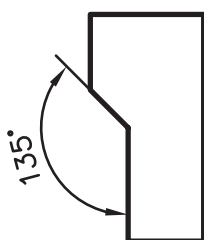

شکل ۵۸-۳

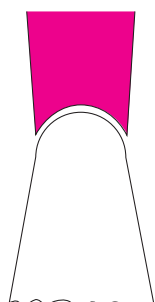


شکل ۵۹-۳

- ۱۰- قطعه کار را در گیره ببندید و شیبها را ابتدا با سوهان خشن و سپس با سوهان نرم، سوهان کاری کنید.
- ۱۱- با شابلن قوس، انحنای سر قطعه کار را کنترل کنید.


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک	واحد کار: سوهان کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک
--	---	---

آزمون

 - ۱- سوهان کاری را تعریف کنید.
- ۲- از سوهان یک آجه برای سوهان کاری چه فلزاتی استفاده می شود؟
- ۳- اندازه L در سوهان شکل زیر معرف سوهان می باشد؟



- ۴- نام و مورد استفاده سوهانهای تصویر زیر را بنویسید.

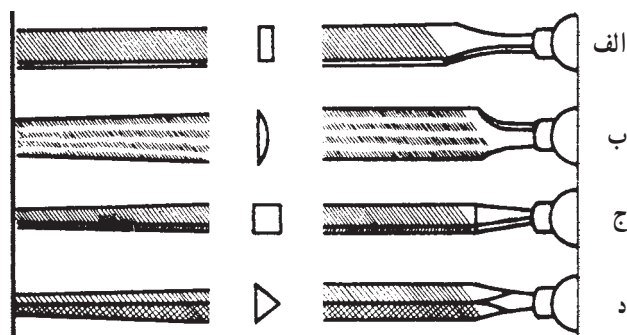

- ۵- نحوه در دست گرفتن سوهانهای بزرگ چگونه است؟
- ۶- انواع سوهانهای ماشینی را نام ببرید.
- ۷- نحوه تقسیم فشار در جهت طولی سوهان را توضیح دهید.
- ۸- در سوهان کاری سطوح خمیده، حرکت سوهان چگونه باید باشد؟
- ۹- نحوه پاک کردن سوهان را بنویسید.
- ۱۰- اصول ایمنی مربوط به سوهان کاری را ذکر کنید.

واحد کار

کار با سنگ سنباده

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد کار، فراگیر باید بتواند:

- مفهوم سنگ زدن را بیان کند.
- انواع سنگ سنباده را بیان کند.
- سنگ سنباده مناسب کار را انتخاب کند.
- ماشینهای سنگ سنباده در کارگاه مقدماتی را بیان کند.
- عملیات سنگ زنی و یا برش قطعات فلزی را انجام دهد.
- نکات ایمنی کار با ماشینهای سنگ سنباده را رعایت کند.


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانته مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: کار با سنگ سنباده شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۴ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	---	--

۴- کار با سنگ سنباده



- (a) تیز کردن رنده یا فولاد برنده یا قلم چرخ کاری
(b) تیز کردن فرز
(c) پلیسه گیری اهرم
(d) سنگ زنی میل گرد
(e) سنگ زنی داخلی
(f) سنگ زنی تخت

شکل ۴-۱

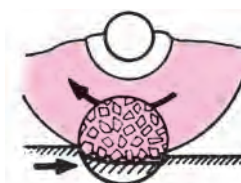

طریقه عمل و اثر یک سنگ سنباده



مواد ساختمانی سنگ سنباده

(a) دانه بندی

(b) چسب



چند مثال از انواع دانه بندی

(بزرگ شده و خارج از اندازه طبیعی نشان داده شده)

شکل ۴-۲

براده برداری از قطعه کار با سنگ سنباده را «سنگ زنی»

می گویند.

۴-۱- موارد کاربرد سنگ سنباده

از سنگ سنباده برای برطرف کردن ناهمواریها و یا تغییر شکل قطعه کار، بریدن قطعات سخت در آبداده^۱ در موردی که سرعت عمل و دقت مورد نیاز است استفاده می شود.


ذرات سخت و گوشه دار تیز موجود در سنگ سنباده که با چسب مخصوص در کوره به هم متصل شده اند موجب می شوند که هنگام چرخش سنگ، وقتی آن را با سطح کار تماس می دهید براده های ریزی از آن جدا کند.

۱- آبداده: سخت کردن سطح فولاد با قرار دادن آن در محیط خنک کننده مانند آب

مهارت : فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی : ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱ ک	پیمانه مهارتی : فلزکاری عمومی شماره شناسایی : ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱ ک	واحد کار : کار با سنگ سنباده شماره شناسایی : ۱۶-۱۳۴ الی ۷۴-۳-۱ ک
---	---	---

۴-۲- انواع سنگ سنباده

سنگهای سنباده از نظر اندازه، شکل و مشخصات، متفاوت اند که باید متناسب با جنس، شکل، کیفیت سطح قطعه کار و حجم براده برداری، نوع مناسب آن را انتخاب کنید (شکل ۴-۳).

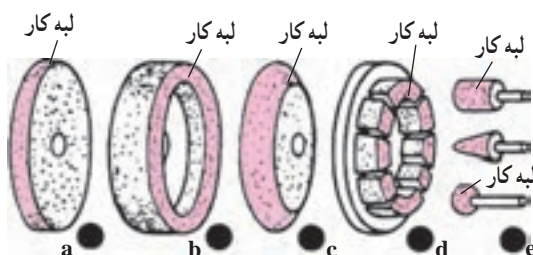

- (a) سنگ تخت که معمولاً با سطح جانبی آن کار می‌کنید.
 (b) سنگ کوزه‌ای که با پیشانی آن کار می‌کنید.
 (c) سنگ فرم که برای کارهای مختلف به کار می‌رود.
 (d) سنگ کف‌سابی که برای سنگ‌زدن سطوح بزرگ به کار می‌رود.
 (e) سنگهای انگشتی را برای درآوردن اشکال مورد نظر روی قطعه به کار ببرید.

شکل ۴-۳

روی هر سنگ سنباده برجستگی وجود دارد که نام کارخانه سازنده، شماره ردیف، اندازه‌های قطر، سوراخ و پهنای سنگ، درشتی دانه‌ها، درجه سختی و فاصله دانه‌ها، حداکثر سرعت برش و تعداد گردش مجاز، بر روی آن نوشته شده است.
 مثال : اگر روی سنگ خواندید :


250×25×76

51 - A - 36 L5V - 23

یعنی قطر سنگ ۲۵۰ میلیمتر و عرض آن ۲۵ میلیمتر و قطر سوراخ آن ۷۶ میلیمتر است.

حرف A^۱ یعنی ماده ساینده از نوع اکسید آلومینیم (آلوندوم) است و عدد ۵۱ برای بیان دقیق نوع ذرات است.
 اگر حرف C بود، ماده ساینده کربورسیلیسیم سبز و یا سیاه بود، سنگ سنباده نوع A را برای فولاد و نوع C را برای چدن و فلزات غیر آهنی به کار ببرید.

نمره ۳۶، نشان‌دهنده تعداد دانه‌های سنباده در واحد سطح سنگ است. از نظر ظریف و یا خشن بودن سنگ، آن را در ردیف متوسط قرار دهید.

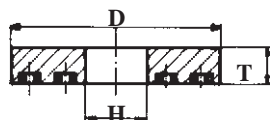

شکل ۴-۴

D × T × H

۱- برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به کتابهای مربوط به جداول و استانداردها مراجعه کنید به عنوان نمونه کتاب جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی ترجمه مهندس عبدالله

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳/۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳/۷۴/ک	واحد کار: کار با سنگ سنباده شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۴ الی ۱۶-۳/۷۴/ک
--	--	--

سنگ سنباده با دانه بندی خشن (زبر یا درشت) دارای قدرت براده برداری زیاد است و سطح قطعه کار زبر می شود ولی برای قطعات نرم مناسب است. از دانه بندی ظریف (صاف یا ریز) که قدرت براده برداری آن کم است ولی سطح کار صاف پرداخت می شود برای قطعات سخت استفاده کنید.

جدول ۴-۱

دانه بندی				
خیلی خشن	۸	۱۰	۱۲	
خشن (زبر یا درشت)	۱۴	۱۶	۲۰	۲۴
متوسط	۳۰	۳۶	۴۶	۵۰
ظریف (صاف یا ریز)	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰
خیلی ظریف	۱۵۰	۱۸۰	۲۰۰	۲۲۰
بی اندازه ظریف	۲۸۰	۳۲۰	۴۰۰	۵۰۰

جدول ۴-۲

سختی				
کاملاً نرم	A	B	C	D
خیلی نرم	E	F	G	
نرم	H	I	J	K
متوسط	L	M	N	O
سخت	P	Q	R	S
خیلی سخت	T	U	V	W
بی اندازه سخت	X	Y	Z	

حرف L یعنی سنگ را از نظر سختی در ردیف متوسط قرار دهید. سنگهای سخت دارای اتصال (چسب) سخت و محکمتری هستند. ذرات کند و ساییده شده سنگ در حین کار باید از چسب جدا و جای خود را به دانه های تیز بدهند. از این جهت سنگ نرم را برای فلزات سخت و سنگ زبر را برای فلزات نرم به کار ببرید.

جدول ۴-۳


وضع قرار گرفتن ذرات	
خیلی متراکم	۱ تا ۰
متراکم	۲ تا ۳
متوسط	۴ تا ۵
باز	۶ تا ۷
خیلی باز	۸ تا ۹

عدد ۵، یعنی ساختار سنگ (تراکم دانه ها) متوسط است. تراکم در قدرت برش اثر دارد. تراکم دانه ها یعنی نسبت چسب به دانه های سنگ. برای براده برداری از قطعات نرم و آنهایی که براده بلند دارند، از سنگ سنباده با تراکم کم استفاده کنید و در سنگ کاری قطعات سخت و آنهایی که براده کوتاه دارند از سنگ سنباده با تراکم زیاد استفاده کنید تا سطح کار را نیز پرداخت کند.


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	واحد کار: کار با سنگ سنباده شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۴ الی ۱۰-۳-۷۴/ک
--	--	--

حرف V یعنی چسب اتصال دهنده از نوع سرامیکی است. سه نوع عمده این چسبها عبارتند از: چسبهای سرامیکی براق و بیرنگ (V یا Ke), که در کارهای سنگ زنی دقیق آنها را به کار ببرید. چسبهای صمغی یا گیاهی (B یا GU) را برای کارهای آهنگری و ریخته گری و خشن تراشی به کار ببرید. چسبهای لاستیکی (R) را برای پرداخت و مرغوبیت لبه های برش ابزار استفاده کنید. سختی سنگ سنباده به نوع چسب و تراکم دانه ها بستگی دارد.

عدد ۲۳ در آخر حداکثر سرعت محیطی سنگ در حین کار را برحسب m/s نشان می دهد. برای تعیین سرعت مناسب باید به جداول مربوطه مراجعه کنید.

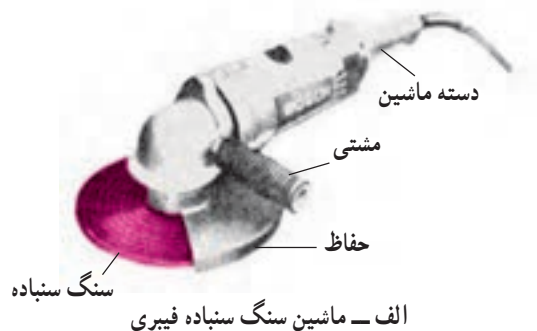

الف - ماشین سنگ سنباده فیبری

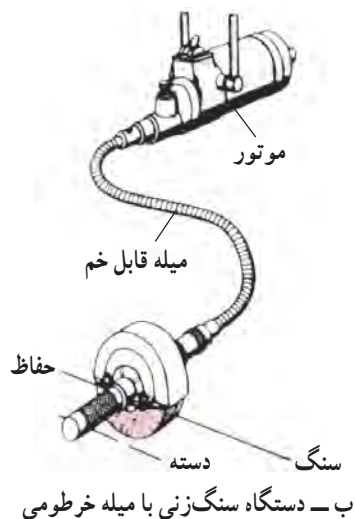

ب - دستگاه سنگ زنی با میله خرطومی

شکل ۵-۴

۴-۳- ماشینهای سنگ سنباده

برای سنگ کاری باید از ماشینهای سنگ سنباده استفاده کنید. این ماشینها برحسب نوع و شکل کار با یکدیگر متفاوت هستند. بعضی از این ماشینها که در کارگاه مقدماتی می توانید از آنها استفاده کنید عبارتند از:

۴-۳-۱- ماشینهای سنگ سنباده دستی (سیار): این ماشینها را که قابل حمل و نقل هستند در سنگ کاریهای دستی، به منظور سنگ زدن و صاف کردن سطوح به کار ببرید. دو نمونه از این ماشینها را در شکل ۵-۴ مشاهده می کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک	واحد کار: کار با سنگ سنباده شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک
--	---	--



شکل ۴-۶

ماشین سنگ سنباده فیبری را برای برشکاریهای سیار، (شکل ۴-۶) و ساییدن و از بین بردن اضافات و برآمدگیها، لبه و درزهای قطعات ریختگی و پرس شده (شکل ۴-۷) می‌توانید به کار ببرید.



شکل ۴-۷

از ماشین سنگ سنباده خرطومی برای کارهای بزرگ و سنگین که نمی‌توانید آنها را به‌سادگی حمل و نقل کنید و یا کارهای ریختگی که اغلب شکل غیرساده‌ای دارند و همچنین، ساخت قالبها و شابلن‌ها استفاده می‌شود. سنگ در این دستگاه، به‌وسیلهٔ موتوری که به یک میله خم شونده متصل است به گردش درمی‌آید.


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: کار با سنگ سنباده شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---



شکل ۸-۴

این میله را مانند یک لوله لاستیکی می‌توانید به هر طرف خم کنید و با سنگی که به سر آن بسته‌اید نقاط مختلف کار را مطابق دلخواه سنگ بزنید. در این طریق سنگ‌هایی که به کار می‌برید خشن است و در نتیجه نقاط سنگ خورده کاملاً صاف و پرداختنی نیست.

سنگهای میخی را روی میله خرطومی این ماشین ببندید و با هدایت دست، قطعه کار را شکل دهید.

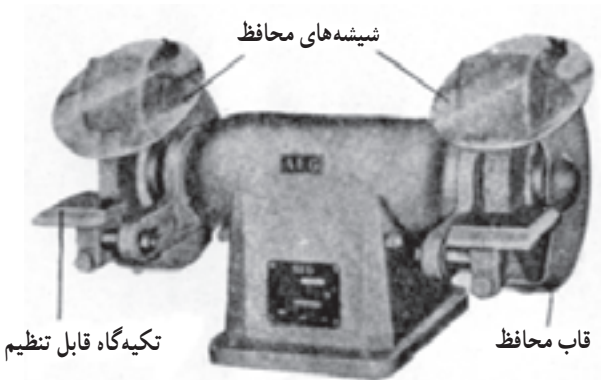


شکل ۹-۴- ماشین سنگ سنباده رومیزی

۲-۳-۴- ماشینهای سنگ سنباده رومیزی و پایه‌دار: از این ماشینها معمولاً برای تیز کردن ابزارها مانند وسایل خط‌کشی، قلم، شابر و مته می‌توانید استفاده کنید. روی پایه ماشین، میله‌ای افقی قرار دارد که در یک یا دو طرف آن سنگ سنباده را باید سوار کنید. در یک طرف، سنگ سنباده نرم (با دانه‌بندی ریز - چسب نرم و تراکم بیشتر) و در طرف دیگر آن، سنگ سنباده زبر (دانه‌بندی درشت، چسب سخت و تراکم کمتر) سوار شده است.




شکل ۱۰-۴- ماشین سنگ سنباده پایه‌دار


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک	واحد کار: کار با سنگ سنباده شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک
--	---	--

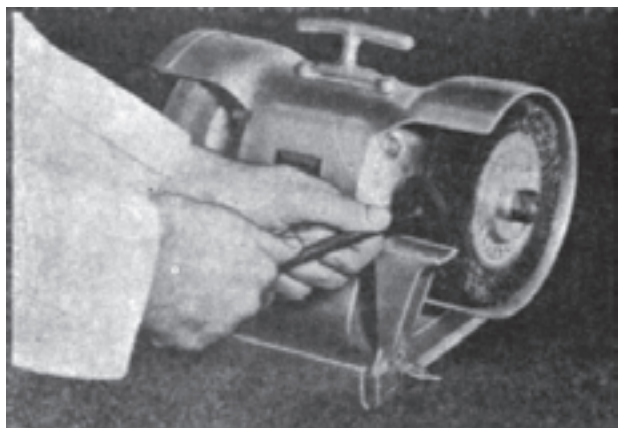

شکل ۴-۱۱

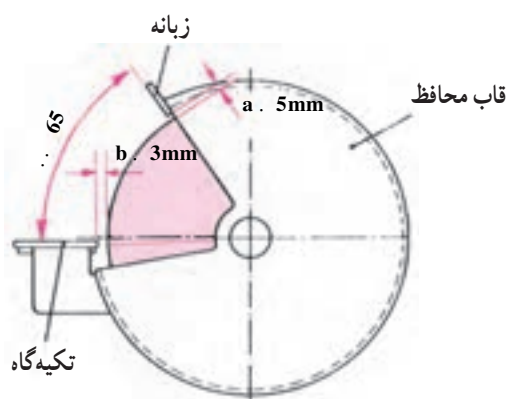

شکل ۴-۱۲

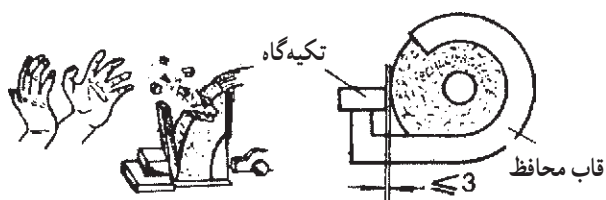

شکل ۴-۱۳

گاهی به جای یکی از سنگها، پرس سیمی دوآر از جنس فولاد سوار می شود که از آن برای تمیز کردن سطح کار می توانید استفاده کنید.

در قسمتی که سنگ بر روی ماشین سوار است قاب محافظی قرار دارد که حداقل $\frac{3}{4}$ از سنگ را می پوشاند. چون در ضمن کار و صاف کردن قطعه کار، قطر سنگ کم می شود، از این رو، برای اطمینان، زبانه تنظیم شونده ای در بالای قاب قرار دارد. فاصله زبانه با محیط سنگ را در حدود ۵ میلیمتر تنظیم کنید تا در صورت خرد شدن سنگ ایجاد سانحه نکند.

در قسمت جلوی سنگ تکیه گاه تنظیم شونده ای وجود دارد که فاصله آن را تا محیط سنگ، حداکثر تا ۳ میلیمتر می توانید تنظیم کنید. این فاصله را برای قطعات کوچک نباید بیش از دو میلیمتر در نظر بگیرید زیرا قطعه کار مابین سنگ و تکیه گاه کشیده و باعث شکستن و به اطراف پرت شدن سنگ می شود.

۴-۳-۳- ماشین سنگ سنباده برش پایه دار: قطعاتی از جنس فولاد معمولی یا آبداده و همچنین چدن، برنج، آلومینیوم و غیره را می توانید خیلی سریع به کمک این ماشین و سنگ

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: کار با سنگ سنباده شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۴ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--



شکل ۴-۱۴

سنباده نازک، برش دهید. قطر سنگ تا ۴۴۰ میلیمتر و عرض آن به ۳/۲ میلیمتر می‌رسد. سرعت سنگ ۷۵ تا ۸۰ m/s باید باشد. حتماً قطعه کار را کامل و محکم ببندید.




شکل ۴-۱۵

نکاتی که در سنگ زدن باید رعایت کنید
 - برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد ابزار، آن را با فشار نسبتاً کمی روی سنگ هدایت کنید.
 - برای از بین بردن پریدگیهای جزئی روی سنگ، آن را به موقع، به وسیله الماس یا فرقره مخصوص صاف کنید.

نکات ایمنی در کار با سنگ سنباده‌ها:
 - هرگز حفاظ روی سنگ را از محل خود دور نکنید.
 - هرگز برای متوقف کردن سنگ، آن را با دست لمس نکنید.
 - قطعات کوچک را هیچ‌گاه با دست به سنگ نگیرید و از گیره یا ابزار دیگر استفاده کنید.
 - هنگام کار، از عینک حفاظتی استفاده کنید (شکل ۴-۸).
 - قبل از بستن سنگ سنباده، از سالم بودن سنگ مطمئن شوید.

- از سنگهایی که خیلی کوچک شده‌اند و یا فاقد لبه منظم هستند، نباید استفاده کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: کار با سنگ سنباده شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

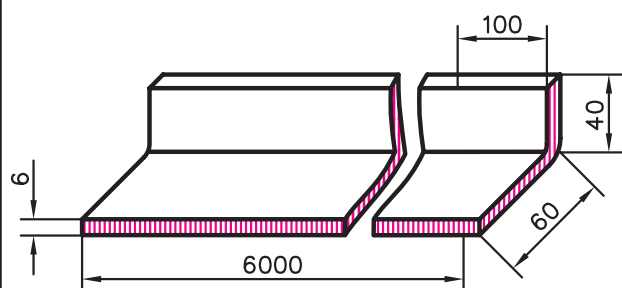

شکل ۱۶-۴ - نبشی ۶۰×۴۰×۶

تمرین ۱-۴ - هدف: برش و سنگ زنی.

وسایل مورد نیاز: ماشین سنگ سنباده دستی سیار کامل (نوع فیبری)، ماسک ایمنی، سنگهای سنباده برش و سنگ زنی فولاد، گیره موازی
قطعه کار: نبشی ۶

مراحل کار

الف) برش

- با آچار مخصوص، مهره روی سنگ را باز کنید.
- سنگ سنباده برش را روی ماشین قرار دهید.
- مهره را روی سنگ قرار داده، آن را با آچار سفت کنید.

- نبشی را در یک طرف به اندازه ۲۵ سانتیمتر علامت بگذارید و خط بکشید.

- نبشی را در داخل گیره موازی به صورت افقی محکم ببندید، به طوری که محل خط کشی حدود ۱۰ سانتیمتر از لبه گیره فاصله داشته باشد.

- ماسک ایمنی را روی سر بگذارید تا در مقابل صورت قرار گیرد.

- با دست چپ، مشتی ماشین و با دست راست دسته ماشین را بگیرید. اگر چپ دست هستید می توانید با دست راست مشتی را بگیرید.

- با دست راست کلید را فشار دهید تا ماشین روشن شود.

- سنگ را با ابتدای محل خط کشی تماس دهید و به آهستگی اقدام به برش کنید به طوری که محل برش در قسمت دور ریز باشد.

۱- برای این منظور می توانید از نبشی ۶۰×۵ یا ۶۰×۴۰×۶ و یا هر نبشی دیگر استفاده کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۱۶-۳۰/۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳۰/۷۴/ک	واحد کار: کار با سنگ سنباده شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳۰/۷۴/ک
--	---	--

– دقت کنید که سنگ به جسمی غیر از قطعه کار برخورد نکند.

– برش را در امتداد مستقیم انجام دهید تا سنگ در کار گیر نکند. (قلاب نکند).

– در انتهای مسیر برش، سرعت پیشروی را کم کنید.

– در پایان کار، ماشین را خاموش و از برق جدا کنید.



شکل ۱۷-۴

ب) سنگ زنی

– قطعه‌ای را که جدا نموده‌اید به‌طور عمودی به گیره ببندید.

– ماشین سنگ را در دستها بگیرید و آن را روشن کنید.

– سنگ را با زاویه کم، نسبت به سطح قطعه کار، به‌طور

مستقیم حرکت دهید تا اثرات تراش لبه کار از بین برود.

– ماشین را متوقف کنید.

– قطعه کار را به‌صورت افقی به گیره ببندید.

– سطح بیرونی کار را در حالی که سنگ را مثل جارو کردن

به عقب و جلو حرکت می‌دهید، با زاویه کم، سنگ بزنید.

– عمل را برای سر و سطح خارجی دیگر قطعه کار تکرار

کنید.



شکل ۱۸-۴

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: کار با سنگ سنباده شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۴ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

آزمون

- ۱- سنگ زدن را تعریف کنید.
- ۲- انواع سنگ سنباده را از نظر شکل نام ببرید.
- ۳- سنگ با دانه بندی ظریف را برای قطعات..... استفاده کنید.
- ۴- برای سنگ زدن فولادهای نرم و فولادهای سخت از چه سنگهایی استفاده می شود؟
- ۵- سختی سنگ سنباده به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۶- ماشینهای سنگ سنباده دستی را نام ببرید.
- ۷- برای از بین بردن پریدگی های سنگ سنباده رومیزی چه اقدامی انجام می دهید؟
- ۸- اصول ایمنی مربوط به کار با سنگ را توضیح دهید.

واحد کار

سوراخ کاری و خزینه کاری

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد کار، فراگیر باید بتواند:


- مفهوم سوراخ کاری را بیان کند.
- مته و قسمت‌های مختلف آن را توضیح دهد.
- مته مناسب سوراخ کاری قطعات فلزی را انتخاب کند.
- نحوه استفاده از ماشینهای مته را توضیح دهد.
- باز کردن و بستن مته به ماشین مته را انجام دهد.
- قطعات فلزی را سوراخ نماید.
- مفهوم خزینه کاری را بیان کند.
- انواع مته خزینه را بیان کند.
- سوراخهای ایجاد شده در قطعات را خزینه کاری کند.
- نکات ایمنی در سوراخ کاری و خزینه کاری را رعایت کند.
- مته را به کمک ماشین سنگ سنباده، تیز کند.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--


۵- سوراخ کاری و خزینه کاری

۱- ۵- مته

برای ایجاد سوراخهایی با مقطع دایره‌ای و به‌روش براده برداری از ابزاری به نام «مته» به همراه دستگاه دریل استفاده می‌شود.

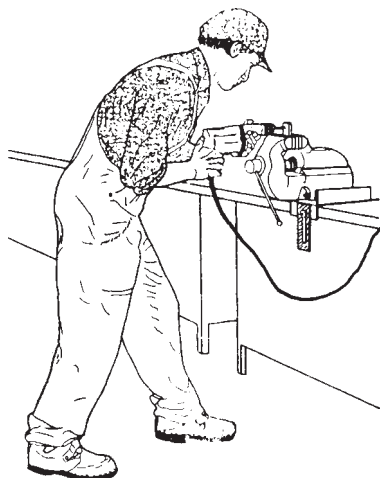

شکل ۱-۵

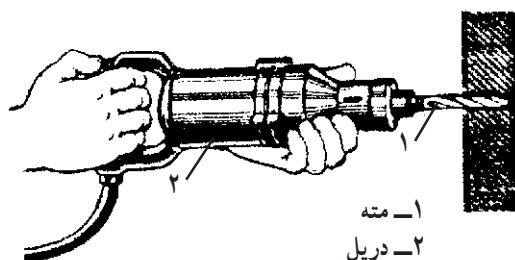

شکل ۲-۵

۱-۱- ۵- جنس مته‌ها متفاوت است. از جدول زیر، مته‌ای با جنس متناسب با قطعه کار را انتخاب کنید.


جدول ۱-۵

جنس	فولاد ابزار غیر آلیاژی	فولاد ابزار آلیاژی	الماسه برای لبه برنده
علامت اختصاری	WS	SS HSS	H.M
مقاومت حرارتی	%200 C	%600 C	%900 C
مورد مصرف	مس و آلومینیوم	فولاد نرم و چدن	فولاد سخت


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳/۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳/۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۱۶-۳/۷۴/ک
--	--	--

۲-۱-۵ - قسمت‌های مته: در شکل زیر قسمت‌های

مختلف مته را ملاحظه می‌کنید.

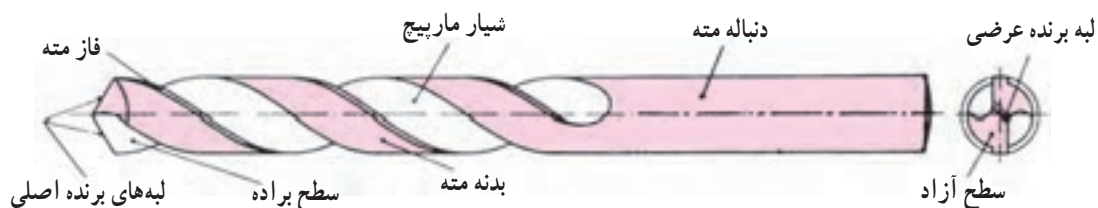


شکل ۳-۵

 


شکل ۴-۵

دنباله مته: معمولاً مته‌هایی که قطر آنها تا ۱۳ میلیمتر باشد دارای دنباله استوانه‌ای هستند و دنباله مته‌های بزرگتر از ۱۳ میلیمتر، مخروطی زبانه‌دار است. زبانه، در انتهای مته، از چرخش مته در داخل کلاهی یا گلویی ماشین مته جلوگیری می‌کند.

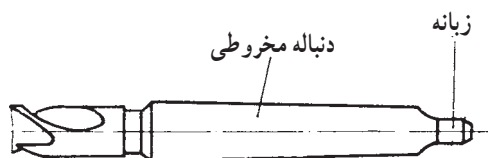


شکل ۵-۵

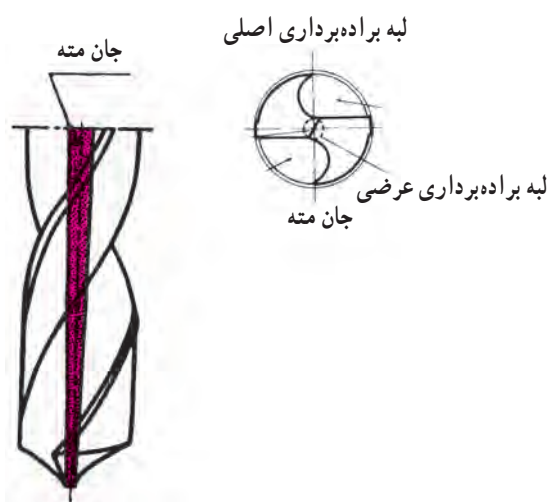

شکل ۶-۵


شیار مارپیچ مته: به منظور هدایت براده‌ها از داخل قطعه کار به بیرون و هدایت مواد خنک‌کننده به داخل سوراخ در بدنه مته، دو شیار مارپیچ ایجاد شده است. فاصله بین این دو شیار را «جان مته» می‌نامند.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
---	--	---

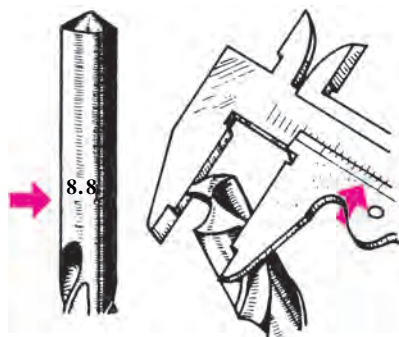

شکل ۷-۵


فاز مته: فاز مته، سطح تماس بدنه مته با سوراخ را کم کرده، در نتیجه مته آسانتر در داخل سوراخ حرکت می کند.
قطر مته: قطر مته را باید در سر آن و روی فاز اندازه بگیرید. زیرا قطر مته ها را درصد میلیمتر از طول آنها به اندازه $\frac{1}{8}$ میلیمتر کوچکتر می گیرند تا مته با سوراخ، تماس پیدا نکند.

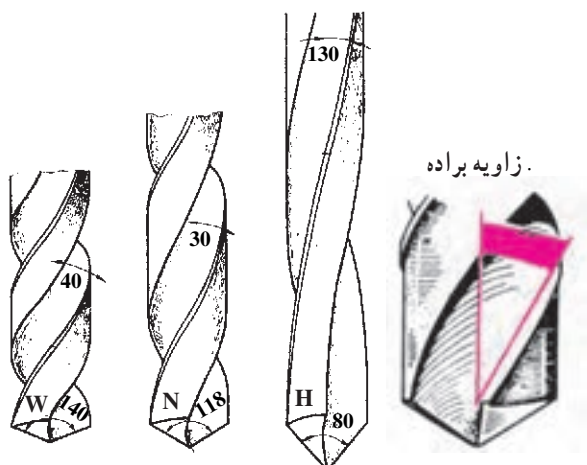

نوع W برای مواد نرم، نوع N برای مواد سخت مانند چدن و فولاد ریختگی و نوع H برای فولاد سخت، برنج، منیزیم

شکل ۸-۵


۳-۱-۵- زوایای سر مته: زوایای سر مته در براده برداری نقش اساسی دارند.
الف- زاویه براده (زاویه مارپیچ): این زاویه در بهتر جدا شدن براده از روی قطعه کار نقش دارد. انتخاب این زاویه به عهده کارخانه سازنده مته است. کارخانه ها نیز از این لحاظ مته ها را در سه نوع، برای سوراخ کاری به بازار می دهند.

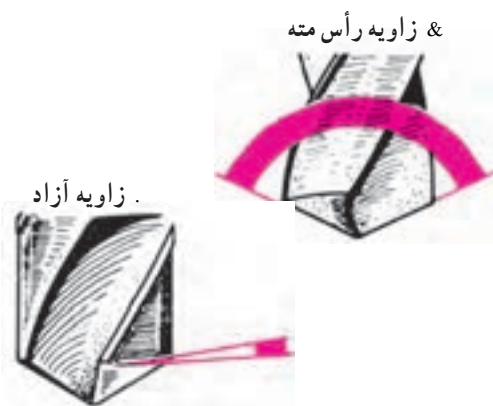

شکل ۹-۵

ب- زاویه آزاد: زاویه آزاد در حدود ۸ درجه است که در شکل می بینید.
ج- زاویه رأس تنه: زاویه رأس، زاویه بین دو لبه برنده مته است، که بین ۵۰ تا ۱۴۰ درجه انتخاب می شود. برای سوراخ کاری فولاد نرم و چدن، این زاویه ۱۱۸ درجه است.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

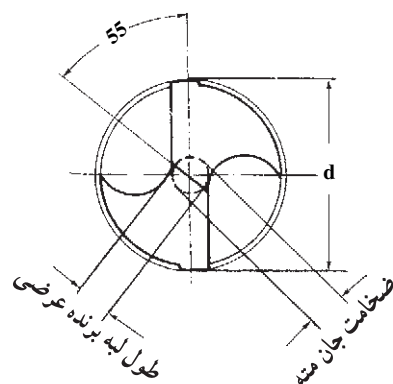


شکل ۱-۵

در هنگام تیزکردن منته، همزمان زاویه آزاد و زاویه رأس منته را سنگ خواهید زد و در نتیجه خطی روی جان منته به وجود می آید که لبه برنده عرضی نام دارد. زاویه بین این خط با امتداد لبه برنده اصلی باید حدود ۵۵ درجه باشد.

۲-۵- ماشینهای منته

برای تأمین حرکت دورانی و پیشروی منته، از ماشین منته استفاده کنید.

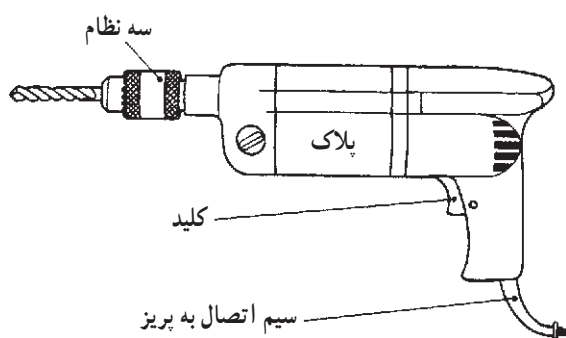


شکل ۱۱-۵

۱-۲-۵- ماشین منته دستی برقی: این ماشین را برای ایجاد سوراخهای نسبتاً کوچک و با دقت کم در قطعات بزرگ و یا سوراخ کاری قطعات در خارج از کارگاه به کار ببرید. حرکت دورانی منته به وسیله الکتروموتور انجام می گیرد ولی حرکت پیشروی آن را باید به کمک نیروی دست تأمین کنید. روی پلاک ماشین منته، تعداد دوران منته در هر دقیقه و حداکثر قطر منته ای که به آن بسته می شود، نوشته شده است.

۲-۲-۵- ماشین منته پایه دار: در این ماشینها، حرکت دورانی الکتروموتور به وسیله جعبه دنده یا تسمه به میل منته منتقل می شود. میل منته، حرکت دورانی، پیشروی و هدایت منته را تأمین می کند. حرکت پیشروی میل منته را نیز با دنده شانه ای روی غلاف که با چرخ دنده درگیر است از طریق یک اهرم ایجاد کنید. در بعضی دیگر، این حرکت به کمک الکتروموتور ایجاد می شود.

دنباله منته و یا سه نظام را در سوراخ مخروطی سر میل منته محکم کنید.

عمق سوراخ را با درجات روی غلاف تعیین کنید.


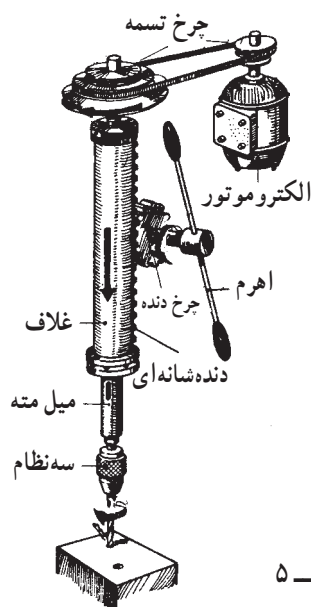


شکل ۱۲-۵

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

در شکل‌های زیر سه قسمت اصلی ماشینهای مته را ملاحظه کنید. ارتفاع بدنه، تنظیم شونده است و حرکت جانبی نیز دارد.
روشن کار


- ۱- پایه را به میز کار وصل کنید.
 - ۲- قطعه کار را به کمک گیره و یا روبنده روی شیارهای T شکل، روی میز ماشین ببندید.
- ماشین مته پایه دار رومیزی را برای ایجاد سوراخهایی تا قطر ۱۳ میلیمتر و سوراخ کاری روی قطعات کوچک به کار ببرید.

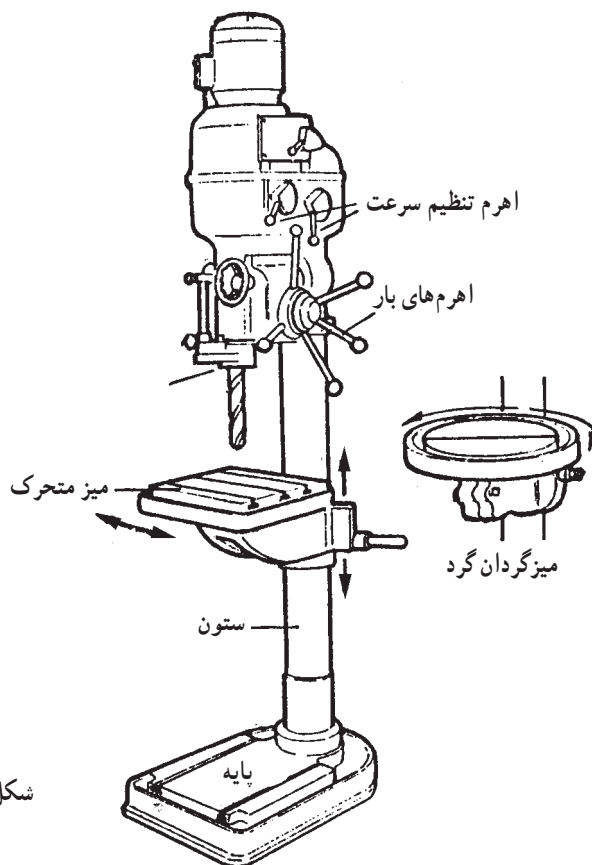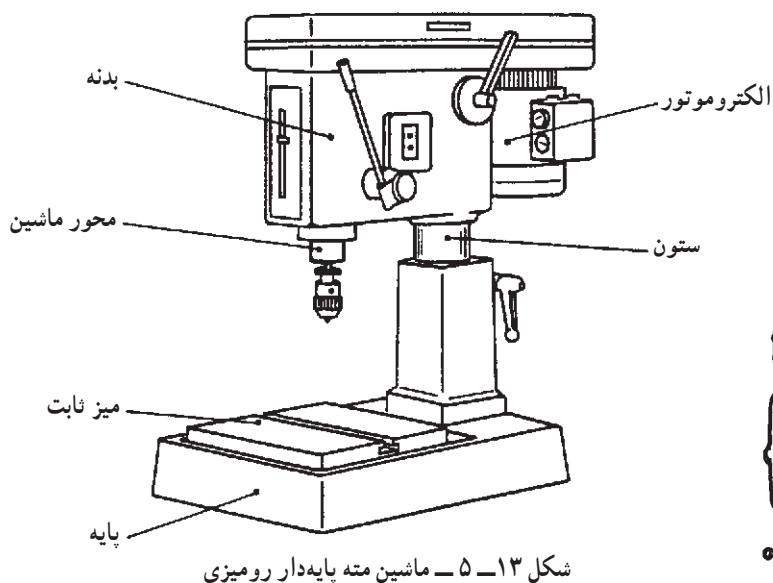

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک</p>	<p>واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک</p>
--	---	--


ماشین مته پایه دار ستونی را برای ایجاد سوراخهایی تا قطر ۴۵ میلیمتر به کار ببرید. برای سوراخ کاری قطعات کوچک، از میز متحرک این ماشین استفاده کنید. ارتفاع میز متحرک تنظیم شونده است. چرخش نیز دارد. قطعات بزرگ را برای سوراخ کاری، روی میز ثابت ماشین ببندید.

طریقه بستن و جا زدن مته: برای بستن مته های با دنباله استوانه ای از سه نظام آچاردار و یا سه نظام سریع (بدون آچار) استفاده می شود.

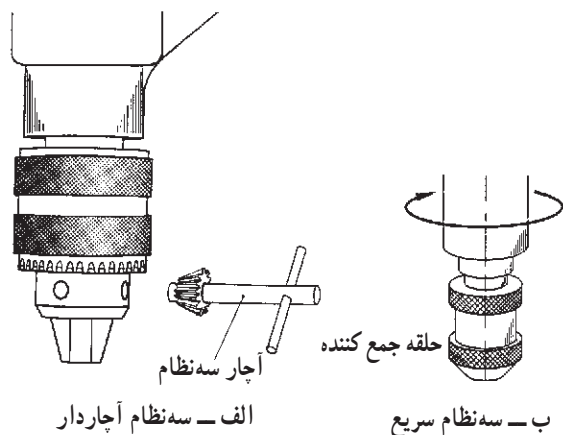


شکل ۱۵-۵

مته های با دنباله مخروطی با کلاهک مخروطی و یا به طور مستقیم، در سر میل مته سوار می شود (شکل های ۵-۱۶ و ۵-۱۷).

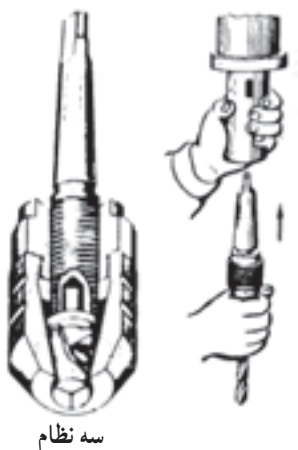


شکل ۱۶-۵

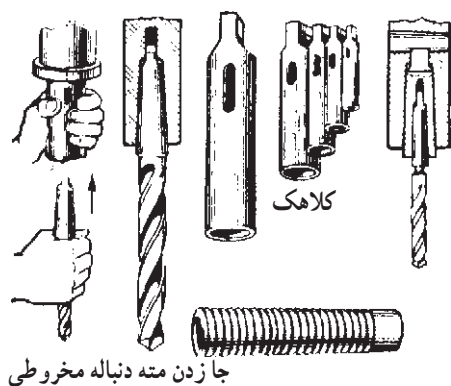

شکل ۱۷-۵


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

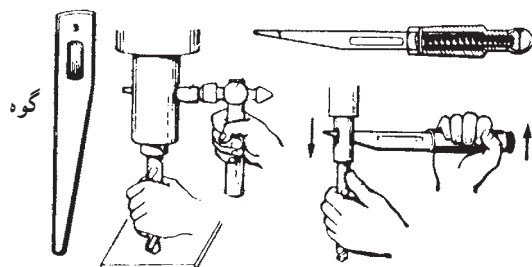


شکل ۱۸-۵

برای خارج کردن مته و یا کلاهک از میل مته
- تسمه فولادی شیب دار (گوه) را بردارید.
- از طریق سوراخ بیضی شکل میل مته، سطح شیب دار گوه را روی دنباله میل مته بگذارید.
- مته را با یک دست بگیرید.
- با چکشی که در دست دیگر دارید به انتهای گوه ضربه بزنید.

- مته و یا کلاهک را خارج کنید.

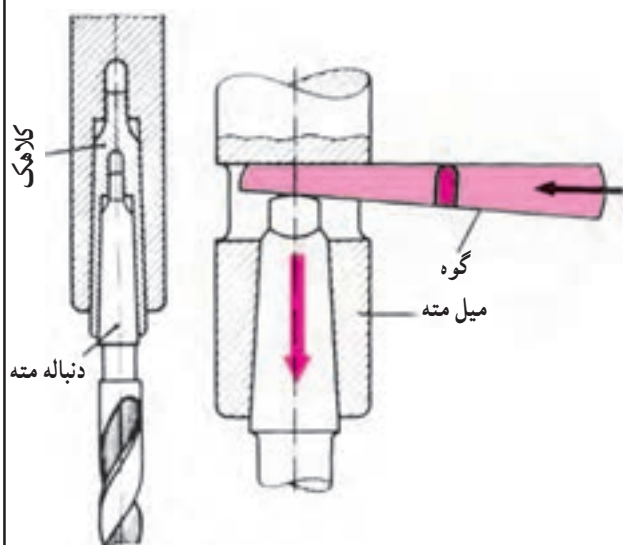


شکل ۱۹-۵

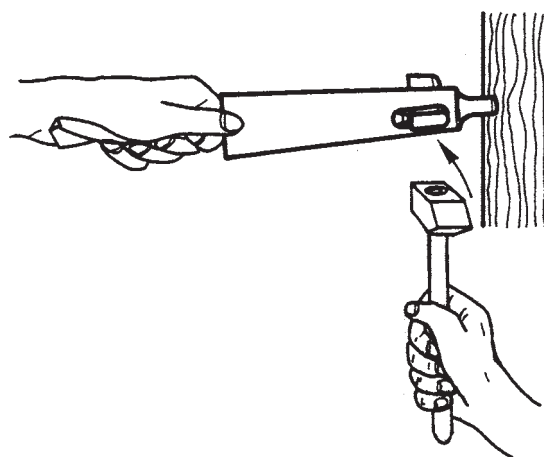

شکل ۲۰-۵


برای خارج کردن مته از کلاهک، دنباله کلاهک را به
چوب تکیه دهید.
به کمک چکش به گوه ضربه بزنید و مته را خارج کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

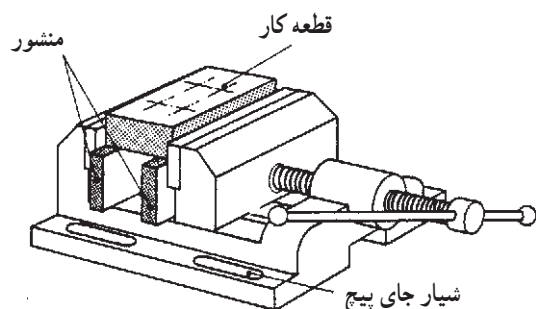

طریقه بستن قطعه کار: قطعات بزرگ به دلیل سنگینی نیاز به بستن ندارند ولی در سایر موارد (مانند اشکال زیر) با بستن قطعه کار به گیره رومیزی یا گرفتن قطعات بلند با دست و ... قطعه کار را در وضع ثابتی نگهدارید.

شکل ۲۱-۵- گیره رومیزی ماشین مته برای سوراخ کاری

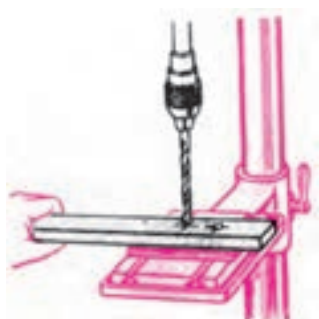

شکل ۲۲-۵- نگهداشتن کارهای طویل با دست

مطالعه آزاد

تعیین تعداد دوران مته در سوراخ کاری

– ابتدا به کمک جدول تجربی زیر، سرعت برش (متر بر دقیقه) را انتخاب کنید.


جدول ۲-۵

جنس کار	سرعت دوران مته متناسب باجنس مته (m/min)		
	فلز سخت (الماسه HM)	فولاد ابزار آلیاژی SS	فولاد ابزارسازی (WS)
فولاد	۴۰	۲۵	۱۰
چدن خاکستری	۶۰	۱۵	۸
فلزات سبک	۱۰۰	۹۰	۶۰

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۷۴-۳/ک
---	---	---

تعیین دور و سرعت برش مناسب

با معلوم بودن قطر مته و سرعت برش، به کمک نمودار زیر، تعداد دوران مناسب را به دست آورید.

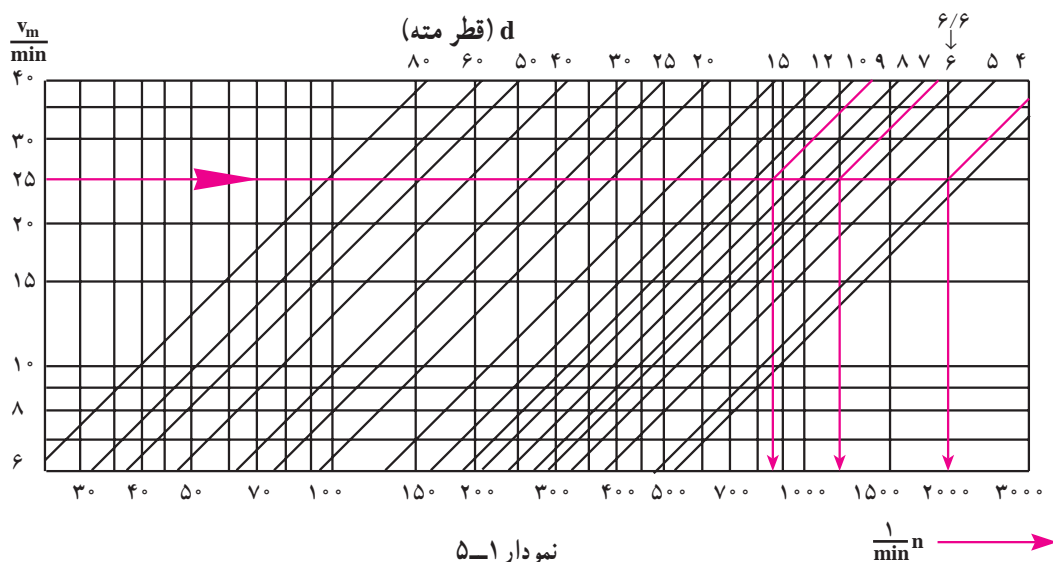

روش استفاده از نمودار

- بر روی خط عمودی V ، سرعت برش را مشخص کنید و از آن خطی افقی رسم کنید.
- بر روی خط افقی d ، قطر مته را مشخص و از آن خطی به موازات خطوط مایل رسم کنید.
- از نقطه برخورد دو خط رسم شده، خطی عمود به طرف پایین رسم کنید و تعداد دوران مناسب را روی خط افقی پایین قرائت کنید.

مثال: برای سوراخ کاری با مته های ۴، ۶/۶ و ۹ میلیمتر با سرعت برش ۲۵ متر بر دقیقه، تعداد دوران مناسب ۲۰۰۰، ۱۲۰۰ و ۸۸۰ دور در دقیقه به دست آمده است.

اگر عدد دوران محاسبه شده جزء دورانهای قابل تنظیم ماشین مته نیست، از تعداد دوران کوچکتر نزدیک به آن استفاده کنید و ماشین را طبق آن تنظیم کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--


۳-۲-۵- مقدار پیشروی در سوراخ کاری: میزان

پیشروی مته را باید با توجه به جنس قطعه کار و جنس ابزار تعیین کنید. ولی معمولاً مقدار آن بین $1/8$ تا $5/8$ میلیمتر به ازای هر دور گردش مته است. هرچه قطر مته کمتر می شود تعداد دور و مقدار پیشروی آن را کم تر کنید.


در ابتدای کار، عمل پیشروی را به صورت دستی و غیر خودکار انجام دهید.

روش سوراخ کاری

– محل کار را طبق نقشه از جهت طولی و عرضی خط کشی کنید.

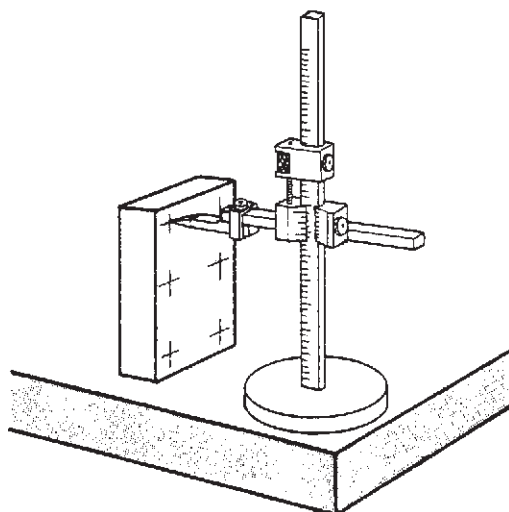


شکل ۵-۲۳

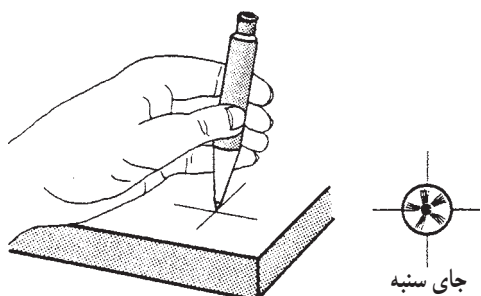

شکل ۵-۲۴

– مرکز سوراخ را سنبه نشان بزنید.

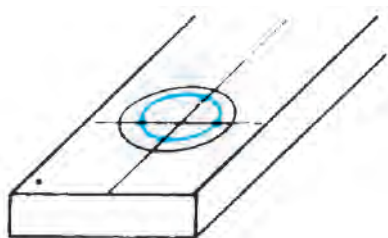

شکل ۵-۲۵

– برای دقیق بودن کار، دو دایره، یکی به اندازه سوراخ و دیگری ۲ تا ۳ میلیمتر بزرگتر (دایره کنترل) رسم کنید و با سنبه نشان آن را علامت گذاری کنید.

– قطعه کار را در گیره رومیزی ماشین ببندید.


– مته مناسب را در داخل سه نظام محکم کنید (شکل

۵-۲۶ الف).

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--


– بدون گردش مته، آن را پایین آورید و از هم محور بودن نوک مته با گودی ایجاد شده با سنبه نشان مطمئن شوید (شکل ۵-۲۶ ب).

– برای ایجاد سوراخ با مرکز دقیق، با روشن کردن ماشین و به وسیله مته، روی کار به کمک بار دستی، فرورفتگی ای که قطر آن به اندازه نصف یا دو سوم قطر سوراخ باشد ایجاد کنید.

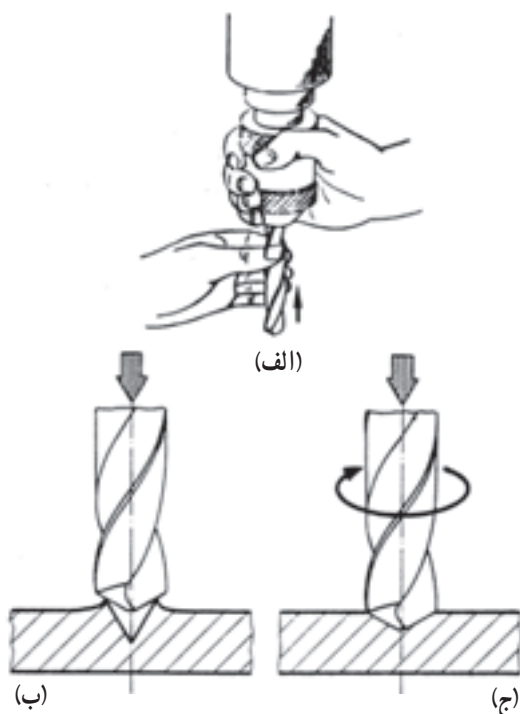


شکل ۵-۲۶

– مته را از سطح کار بلند کنید و هم مرکز بودن فرورفتگی را با دایره کنترل مطابقت دهید. در صورت نداشتن انحراف به عمل سوراخ کاری ادامه دهید.

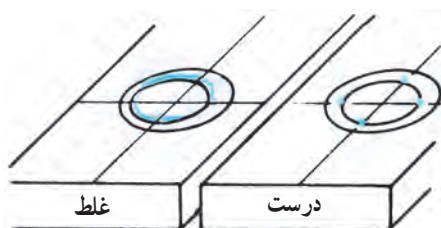

شکل ۵-۲۷

– چنانچه انحرافی مشاهده می کنید در انحراف کم به وسیله سنبه نشان و در انحراف زیاد به کمک قلم، در کنار فرورفتگی، در خلاف جهت انحراف، شیاری ایجاد کنید.

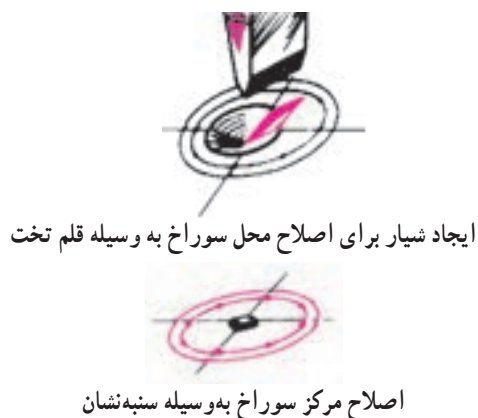


ایجاد شیاری برای اصلاح محل سوراخ به وسیله قلم تخت

اصلاح مرکز سوراخ به وسیله سنبه نشان


شکل ۵-۲۸

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۱۰-۳-۷۴/ک
--	--	--

– با نزدیک کردن مجدد مته، مرکز سوراخ را اصلاح کنید و سپس به سوراخ کاری ادامه دهید.

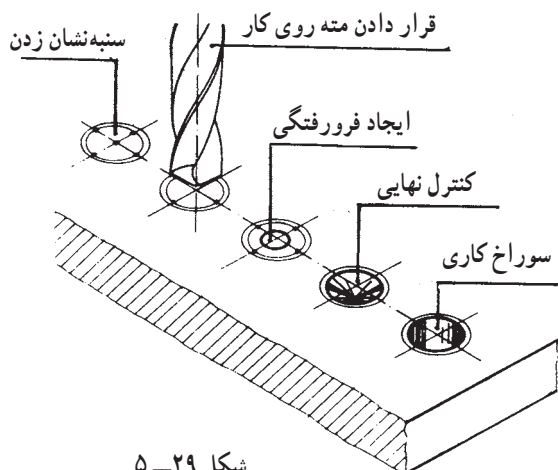

شکل ۲۹-۵

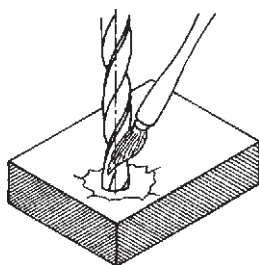

شکل ۳۰-۵

– برای سوراخ کاری فولاد و مس از آب صابون و برای آلومینیوم از نفت به عنوان ماده خنک کننده استفاده کنید.

۵-۳- خزینه کاری

خزینه کاری نیز یکی از روشهای براده برداری است.

عمل خزینه کاری را باید به وسیله مته خزینه انجام دهید.

۵-۳-۱- انواع مته خزینه

متناسب با کار انواع مختلفی از مته های خزینه وجود دارند


که عبارتند از:

– مخروطی بدون زبانه با زاویه رأس مختلف برای

پلیسه گیری، پنخ زدن و جاسازی پیچ (شکل ۳۲-۵).

– زبانه دار برای جاسازی سرپیچها (شکل ۳۱-۵).

– جنس مته خزینه، فولاد ابزار آلیاژی و یا غیر آلیاژی است.

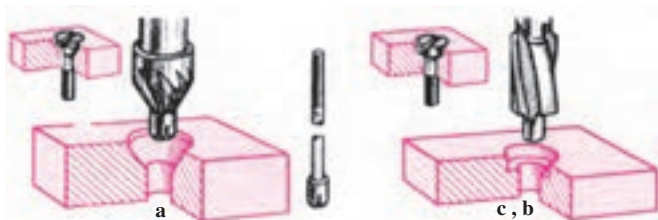


a – مته خزینه سر مخروطی با زاویه رأس مختلف برای پلیسه گیری، پنخ زدن و جاسازی پیچها

b و c – مته خزینه زبانه دار برای جاسازی سرپیچها. جنس مته خزینه، فولاد ابزار آلیاژی و یا غیر آلیاژی است.

شکل ۳۱-۵ – مته خزینه زبانه دار

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--


روش کار

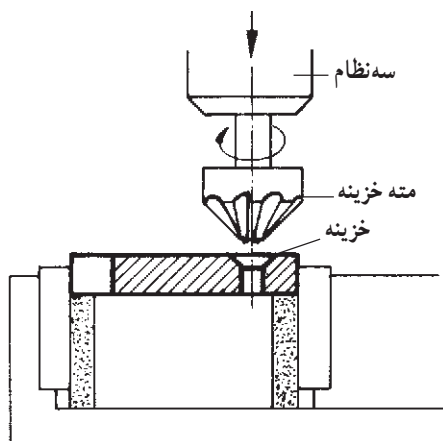

شکل ۵-۳۲



شکل ۵-۳۳

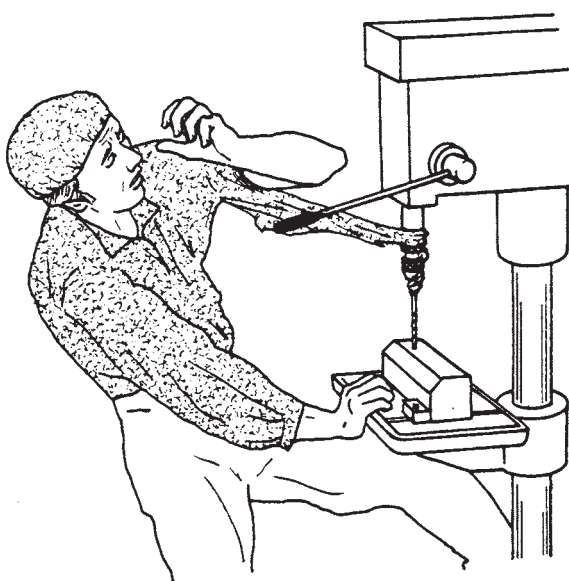

شکل ۵-۳۴

– متناسب با قطر سوراخ، مته را انتخاب و به سه نظام ماشین مته ببندید.

– بدون گرداندن مته خزینه، آن را پایین آورید و از هم محور بودن آن با سوراخ مطمئن شوید.

– با روشن نمودن ماشین، عمل پلیسه گیری و یا خزینه کاری را انجام دهید.

– در پلیسه گیری، پخی به اندازه ۳/۵ تا ۵/۵ میلیمتر در لبه سوراخ ایجاد کنید و برای خزینه کاری، تا عمق مورد نیاز خزینه بزنید (شکل ۵-۳۳).

۵-۳-۳ نکات مورد توجه در سوراخ کاری

– براده های زیر گیره و قطعه کار را برطرف کنید.
– قبل از شروع به سوراخ کاری مطمئن شوید که قطعه کار درست بسته شده است (شکل ۵-۳۳).

– مته را قبل از بستن به ماشین از نظر لنگی کنترل کنید.
– میزان بار دادن در شروع کار باید به تدریج و آرام باشد.
– در انتهای سوراخ کاری، مقدار پیشروی را کم کنید.
– عمق سوراخ از طول شیار ماریچ زیادتر نباشد زیرا براده ها در سوراخ جمع شده، باعث شکستن مته می شوند.

نکات ایمنی:

– در سوراخ کاری فلزات با براده جهش دار، از عینک محافظ استفاده کنید.

– هرگز آچار سه نظام و گوه را روی ماشین جا نگذارید.
– براده ها را هرگز با فوت کردن خارج نکنید برای این منظور، از قلم مو و یا سیم قلاب استفاده کنید.

– با انتخاب وسیله بستن مناسب، از پرتاب احتمالی قطعه کار جلوگیری کنید.

– هنگام کار با لباس گشاد، احتمال قاپیده شدن به وسیله میل مته وجود دارد.


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

تمرین ۱-۵:

هدف: سوراخ کاری و خزینه کاری

قطعه کار: قطعه کار تمرین ۳-۳

ابزار مورد نیاز: صفحه خط کشی، میز کار، خط کش مدرج، سوزن خط کشی، سنبه نشان ۳۰ و ۶۰ و چکش، پرگار، مته ۶ و مته برای پیچ M۱۰

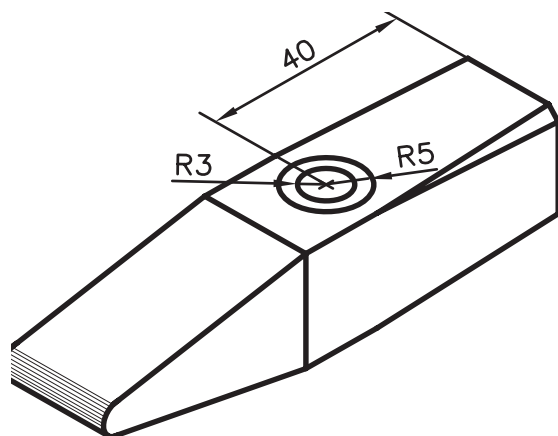

شکل ۳۵-۵

مراحل کار


۱- قطعه کار مورد نظر را تحویل بگیرید و با محلول کات کبود آن را رنگین کنید.

۲- قطعه کار را مانند شکل ۵-۳۶ روی صفحه خط کشی بگذارید و با سوزن خط کش پایه دار خطی افقی در ارتفاع ۴۰ میلیمتر رسم کنید.

۳- وسط این خط را با خط کش مدرج و سوزن خط کش مشخص کنید.


۴- قطعه کار را روی میز کار بگذارید و نقطه مشخص شده (مرکز دایره) را با سنبه نشان مناسب علامت بگذارید.

۵- با پرگار، دو دایره یکی به قطر ۶ میلیمتر (پیش مته) و دیگری ۲ تا ۳ میلیمتر بزرگتر (دایره کنترل) رسم کنید و با سنبه نشان آن را علامت بگذارید.

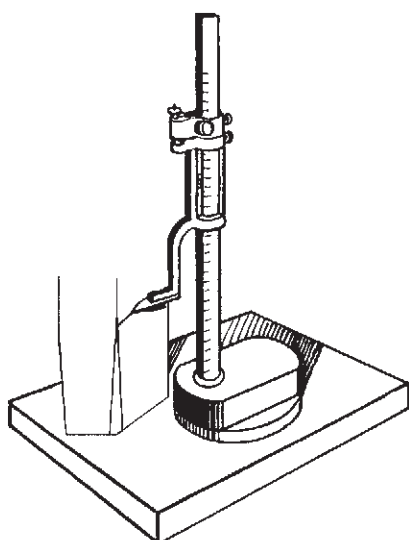


شکل ۳۶-۵


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

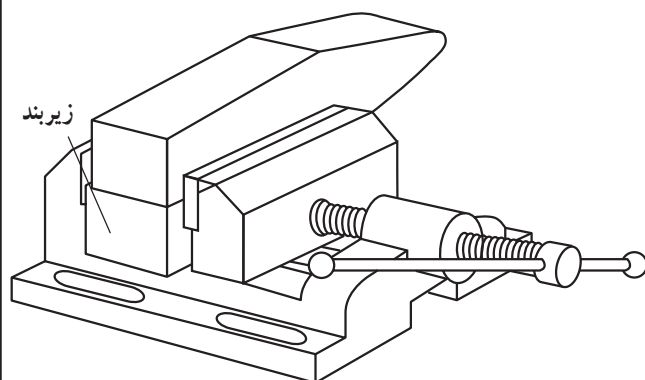

شکل ۳۷-۵

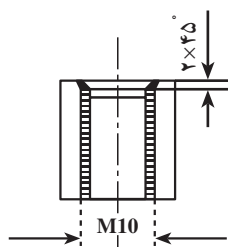

شکل ۳۸-۵

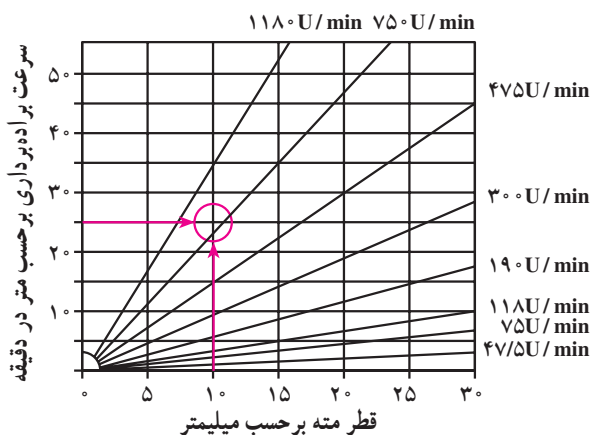

نمودار ۲-۵

۶- گونیایی بودن قطعه کار را کنترل کنید.
۷- گیره موازی را روی میز ماشین مته ببندید و قطعه کار را در داخل گیره محکم کنید. زیرقطعه کار یک قطعه چوبی با فلزی صاف به عنوان زیربند بگذارید.


۸- مته مناسب را از نظر جنس و نوع، انتخاب و قطر آن را کنترل کنید.

۹- مته را از نظر نداشتن لنگی کنترل کنید و آن را در سه نظام ماشین ببندید.

۱۰- سرعت برش را برحسب جنس قطعه و مته از روی جدول انتخاب کنید و تعداد دوران لازم را از روی دیاگرام برای مته های مورد نظر به دست آورید.

۱۱- ماشین را برای دور به دست آمده تنظیم کنید. در حالت خاموشی ماشین، مته را به وسیله اهرم پایین بیاورید و نوک آن را در داخل نشان مورد نظر قرار دهید. سپس مته را بالا ببرید.
۱۲- با روشن کردن ماشین، عمل سوراخ کاری را به منظور مطابقت با دایره کنترل انجام دهید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

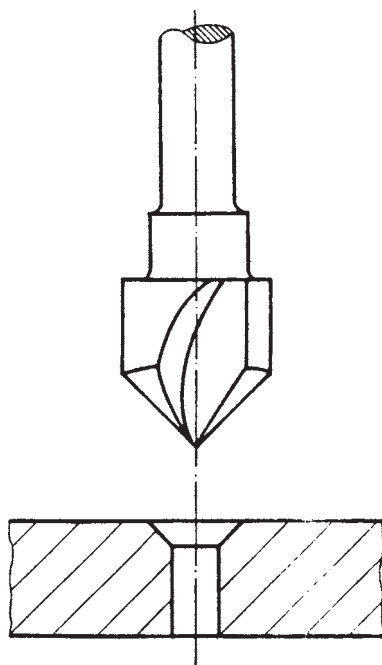

شکل ۳۹-۵

۱۳- در صورت مطابقت سوراخ با دایره کنترل، سوراخ کاری دقیق است و در غیر آن صورت، باید سوراخ کاری تصحیح شود.

۱۴- عمل سوراخ کاری پیش مته را با سرعت پیشروی 2 mm/min انجام دهید و در ضمن سوراخ کاری از مایع خنک کننده استفاده کنید.

۱۵- میل مته را بالا ببرید و بدون تغییر دادن محل قطعه کار، مته را با مته مناسب پیچ $M10$ عوض کنید و سوراخ کاری را انجام دهید.


۱۶- مته خزینه مناسب پیچ $M10$ را به ماشین ببندید و سوراخی به عمق ۲ میلیمتر را در دو طرف خزینه کنید.

۴-۵- تیز کردن مته

مته‌ها به وسیله ماشین سنگ سنباده، به کمک دست یا راهنماهای مخصوص مته تیزکنی، قابل تیز کردن است.



الف - تیز کردن مته با دست

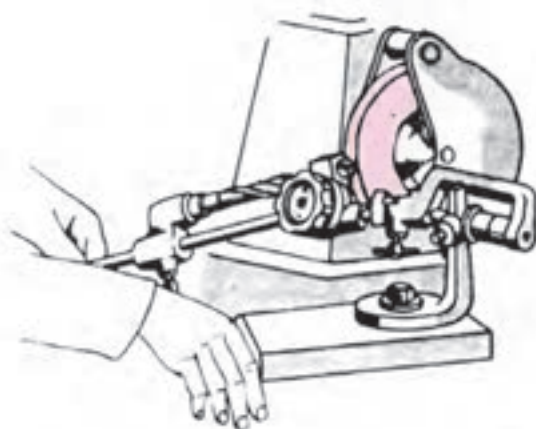

ب - تیز کردن مته به کمک راهنما


شکل ۴۰-۵

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۷۴-۳/ک
--	---	---

تیز کردن مته با دست

روش کار: با توجه به جنس قطعه کار و نوع مته، زاویه

رأس و زاویه آزاد را انتخاب کنید.

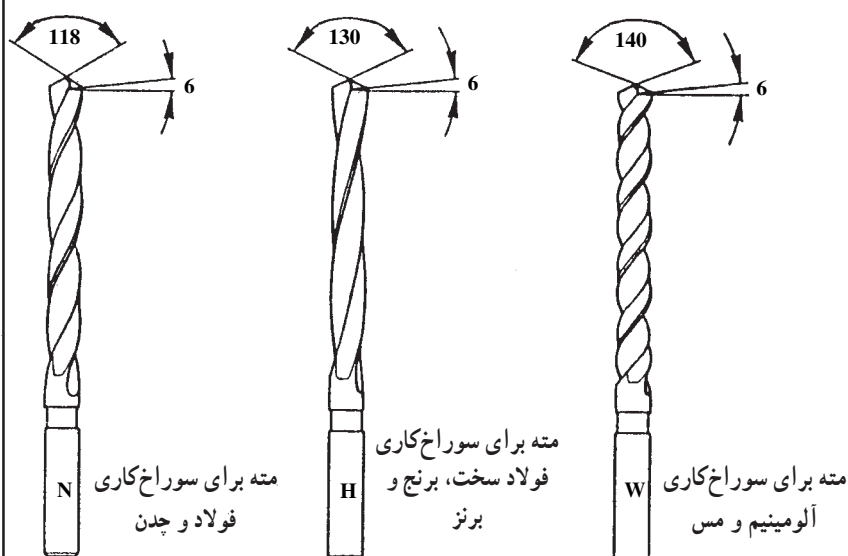

شکل ۴۱-۵

– برای تیز کردن مته از سنگ سنباده نرم استفاده کنید.

– از سطح جانبی سنگ سنباده رومیزی برای تیز کردن

مته استفاده کنید.

– ماشین سنگ سنباده را روشن کنید و از سالم بودن

سنگ آن مطمئن شوید. در جدول ۳-۵ نوع چسب سنگ و


سرعت برش مناسب را ملاحظه کنید.

جدول ۳-۵ – نوع چسب و سرعت برش در تیز کردن ابزارها و گرفتن پلیسه با دست

نوع سنگ زدن	جنس قطعات	چسب سنگ	سرعت برش بر حسب m/s
تیز کردن ابزارها	فولاد افزار	کرامیک	۱۵ تا ۲۵
	فولاد تندبر	:	۱۵ تا ۲۵
	فولاد سخت	گیاهی	۴۵ –
پلیسه گیری و تمیز کاری با دست	فلزات سبک	.	۱۵
	چدن خاکستری – برنز	کرامیک	۲۵
	فولاد – چدن آهن بوم	:	۳۰


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
---	--	---

– دنباله مته را در دست راست و شیار ماریچ بدنه را در دست چپ بین انگشت شست و اشاره بگیرید و آن را روی تکیه گاه قرار دهید.

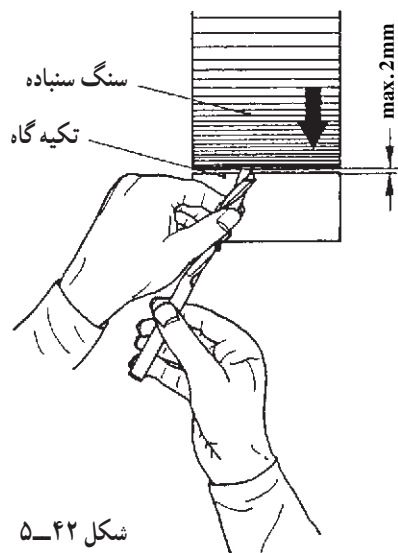


شکل ۵-۴۲

– لبه برنده را طوری به سطح جانبی سنگ بگیرید که زاویه تشکیل شده بین محور مته و سطح جانبی سنگ، برابر «نصف زاویه رأس مته – مثلاً ۵۸» شود.

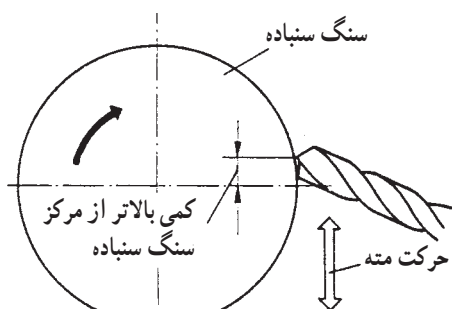

شکل ۵-۴۳ سنگ سنباده

– با گردش لازم مته در جهت عقربه های ساعت و یا بالا بردن سرمته در هنگام گردش به راست، زاویه آزاد را در مته ایجاد کنید.

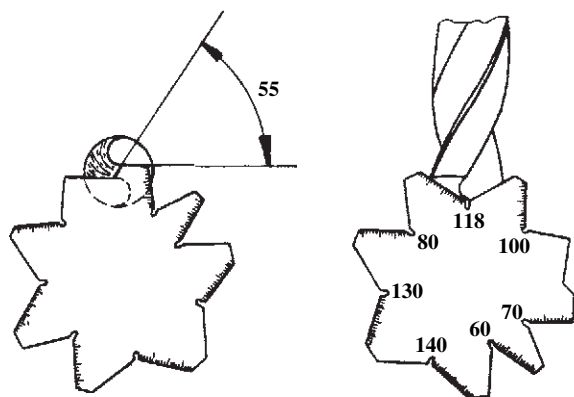

کنترل زاویه لبه برنده عرضی

کنترل زاویه رأس و طول لبه برنده

شکل ۵-۴۴

– در موقع تیزکاری هر از چندگاه، مته را با آب خنک کنید.

– با الگوهای مخصوص، مساوی بودن طول لبه های برنده، زاویه آزاد، زاویه رأس (نوک) و زاویه جان مته را کنترل کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

۵-۵- موارد ایمنی جلوگیری از بروز خطرات سنگ کاری

– قبل از بستن سنگ، دقت کنید که سنگ ترک خوردگی نداشته باشد.

– هنگام کار با ماشین سنگ سنباده فاقد محافظ شیشه‌ای، از عینک محافظ استفاده کنید.

– تنظیم فاصله تکیه‌گاه و زبانه، روی قاب محافظ را هنگام خاموش بودن ماشین انجام دهید.

– حفاظ روی سنگ را از محل خود دور نکنید.

– قطعات کوچک را با دست به سنگ نگیرید، بلکه از گیره دستی استفاده کنید.

– سنگ سنباده را با دست متوقف نکنید.

– تنظیم فاصله تکیه‌گاه و زبانه روی قاب را فقط در زمان خاموش بودن ماشین انجام دهید.

تمرین ۲-۵:

هدف: تیز کردن مته با سنگ سنباده

وسایل مورد نیاز: ماشین سنگ سنباده رومیزی کامل، مته

کند به قطر حدود ۸mm

مراحل کار

– برای تیزکاری مته به منظور سوراخ کاری، موارد مندرج

در شکل ۵-۴۷ و موارد زیر را در نظر بگیرید:

الف – برای سوراخ کاری عادی (شکل ۵-۴۶-الف)




ب – برای قطعات سخت (شکل ۵-۴۶-ب)

ج – طول مساوی لبه‌ها و زوایای مساوی لبه‌ها

(شکل ۵-۴۶-ج)



شکل ۵-۴۵

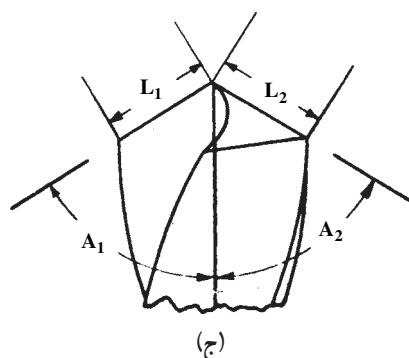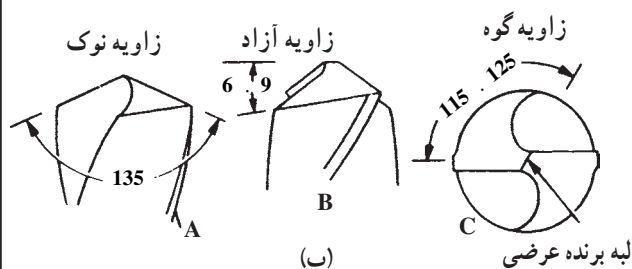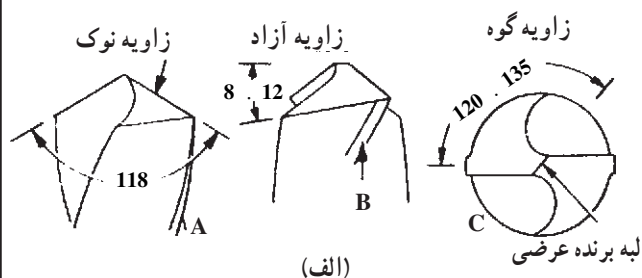

شکل ۵-۴۶- زوایای مختلف مته


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

روش کار: (مطابق با شکل ۵-۴۷)


- سنگ نرم را انتخاب کنید.
- ماشین سنگ سنباده را روشن کنید.
- مته را به کمک دو دست، روی تکیه گاه ماشین قرار دهید.

- لبه برنده را به طور افقی نسبت به سنگ بگیرید.
- مته را به طرف چپ حرکت دهید و همزمان آن را به طرف راست نیز بچرخانید (شکل ۵-۴۷).

- لبه دیگر را نیز به همین ترتیب تیز کنید.
- زوایای برنده لبه ها و همین طور طول لبه ها را با الگو اندازه بگیرید تا یکسان و هم اندازه تیز شده باشد (شکل ۵-۴۸)

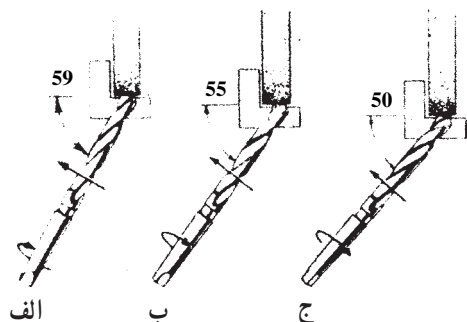

شکل ۵-۴۷- مراحل تیز کردن مته

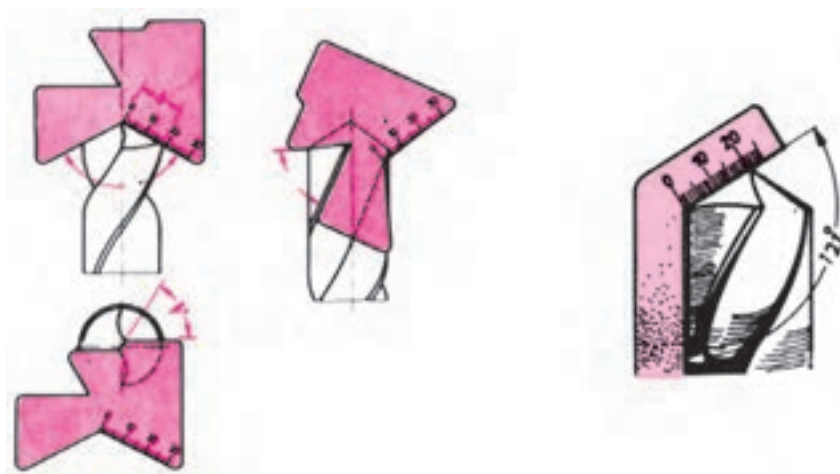

شکل ۵-۴۸- اندازه گیری زوایای مته و طول لبه برش

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: سوراخ کاری و خزینه کاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۵ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

آزمون

- ۱- از مته به چه منظوری استفاده می شود؟
- ۲- قسمت‌های مختلف مته را نام ببرید.
- ۳- جنس مته برای سوراخ کاری قطعاتی از جنس مس، فولاد نرم و فولاد سخت را ذکر کنید.
- ۴- جنس مته‌ها را در مقابل علامت اختصاری مربوط بنویسید.
() SS ، () WS ، () HM ، () HSS
- ۵- به چه قسمتی از مته «فاز مته» می گویند؟
- ۶- موارد کاربرد مته‌های W و N و H را شرح دهید.
- ۷- برای بستن مته‌های دنباله مخروطی از چه ابزاری استفاده می شود؟
- ۸- سرعت برش انتخابی از جدول، برای سوراخ کاری چدن با مته‌ای از جنس فولاد آلیاژی چه قدر است؟
- ۹- ماده خنک کننده برای فولاد، در سوراخ کاری با مته چیست؟
- ۱۰- انواع مته خزینه را نام ببرید.
- ۱۱- نکات ایمنی در سوراخ کاری قطعات را ذکر کنید.
- ۱۲- در هنگام تیزکاری مته، آن را چگونه خنک می کنید؟

واحد کار


حدیده و قلاویزکاری

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد کار فراگیر باید بتواند :


- مفهوم حدیده کاری را بیان کند.
- انواع پیچ و مهره ها را از نظر نوع دندانه بیان کند.
- مشخصات پیچ ها را توضیح دهد.
- انواع حدیده های دستی را توضیح دهد.
- عملیات حدیده کاری دستی را انجام دهد.
- مفهوم قلاویزکاری را بیان کند.
- انواع قلاویزهای دستی را توضیح دهد.
- عملیات قلاویزکاری دستی را انجام دهد.
- چپ گرد را توضیح دهد.
- به کمک چپ گرد، پیچ شکسته را از قطعه کار خارج کند.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: حدیده و قلاویزکاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۶ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---


۶- حدیده و قلاویزکاری (پیچ‌بری خارجی و داخلی)

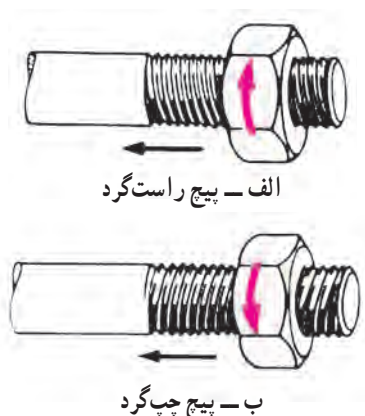

شکل ۱-۶- انواع جهت دنده‌های پیچ

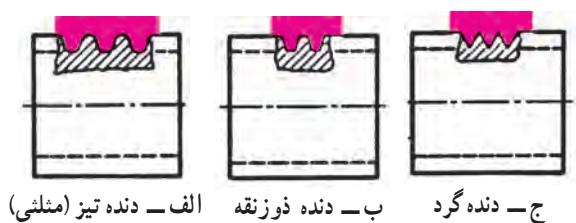

شکل ۲-۶- چند نوع دنده پیچ

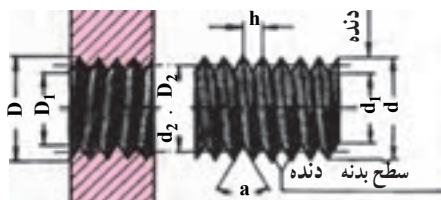

شکل ۳-۶

ایجاد دنده بر روی یک میله، به منظور ساخت پیچ را «حدیده‌کاری» و ایجاد دنده در داخل یک سوراخ به منظور ساخت مهره را «قلاویزکاری» می‌گوییم.

۱-۶- انواع دنده‌های پیچ

در شکل ۲-۶ چند نوع دنده پیچ را ملاحظه می‌کنید. برای اتصال و محکم کردن قطعات به هم، پیچ و مهره دنده تیز را به کار ببرید. پیچ دنده تیز را می‌توانید به روش دستی و ماشینی بسازید ولی انواع دیگر پیچها را باید با ماشین تراشید. هر پیچ دنده تیز را با توجه به پنج مشخصه در شکل ۳-۶ و جدول ۱-۶ باید شناسایی کنید.

جدول ۱-۶

پیچ	مهره	
d	D	قطر خارجی
d _۱	D _۱	قطر داخلی
d _۲	D _۲	قطر سطح جانبی دنده
a	a	زاویه سطح دنده
h	h	گام

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳۰/۷۴-ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳۰/۷۴-ک	واحد کار: حدیده و قلاویزکاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۶ الی ۱۶-۳۰/۷۴-ک
---	---	--

گام پیچ و مهره: گام پیچ (h) عبارت از فاصله بین رأس دندانه تا دندانه مجاور است. اگر این اندازه به مقدار کمی در پیچ و مهره فرق داشته باشد. پیچ و مهره را فقط چند دور می‌توانید بگردانید و بعد دیگر نمی‌گردند (شکل ۳-۶).

۶-۲- پیچ میلیمتری و پیچ اینچی

اغلب پیچهایی که استفاده می‌کنید دنده تیز (مثلثی) و میلیمتری هستند. در پیچ میلیمتری، تمام اندازه‌ها برحسب میلیمتر است و زاویه دنده آن‌ها ۶۰ درجه و سر زاویه‌ها تخت است. مثال: پیچ $M10 \times 1/5$ را بخوانید پیچ میلیمتری، با قطر خارجی ۱۰ میلیمتر و گام ۱/۵ میلیمتر.

پیچ اینچی: در پیچ اینچی اندازه‌ها برحسب اینچ است و معمولاً با عبارات BSW یا BSF شناسایی می‌شوند. زاویه دندانه آن‌ها ۵۵ درجه است و سر دندانه‌ها کمی گرد است. برای تعیین گام در این پیچها، تعداد دندانه در یک اینچ را باید به دست آورید.

مثال: پیچ $11 \times \frac{5}{8}$ را بخوانید پیچ با قطر خارجی $\frac{5}{8}$ و گام $\frac{1}{11}$ (۱۱ دندانه در هر اینچ).

۶-۳- گام سنج (شابلن دنده)

با استفاده از گام‌سنج به راحتی می‌توانید گام و عمق پیچ را به دست آورید. گام‌سنج دارای چندین تیغه با دنده‌های مختلف است که در دسته‌ای مانند چاقو باز و بسته می‌شوند. این وسیله در دو نوع میلیمتری و اینچی موجود است (شکل ۴-۶).




شکل ۴-۶

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: حدیده و قلاویزکاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۶ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

کار با گام سنج

- مهره نگه‌دارنده تیغه‌ها را آزاد کنید.
- دندان تیغه‌ها را روی دندان‌های پیچ قرار دهید و مطابقت آن‌ها را از طریق میزان عبور نور بررسی کنید.
- از روی تیغه کاملاً منطبق، گام پیچ را بخوانید.

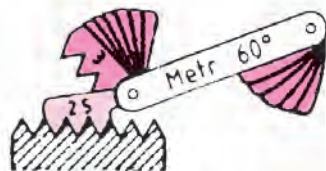

شکل ۵-۶

۶-۴- حدیده کاری

۶-۴-۱- حدیده و انواع آن: برای انجام عمل حدیده کاری، از وسیله‌ای به نام «حدیده» استفاده می‌شود که در دو سیستم متریک و اینچی و هر کدام به شکل‌های مختلف موجود است.


الف- حدیده‌های یک پارچه: برای تولید پیچ‌های فولادی تا قطر ۱۶ میلیمتر یا پیچ‌هایی از جنس فلزات سبک تا قطر ۲۰ میلیمتر و پیچ‌های برنزی تا قطر ۳۳ میلی‌متر، حدیده یک پارچه به کار می‌رود.



الف- حدیده شش گوش



ب- حدیده درزدار

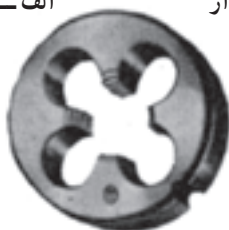

ج- حدیده بدون درز


شکل ۶-۶



الف- دسته حدیده برای حدیده بدون درز



ب- دسته حدیده برای حدیده درزدار

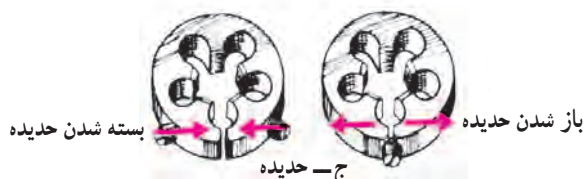


شکل ۶-۷

از حدیده‌های یک پارچه شش گوش و گرد برای تعمیر کردن پیچ‌های زده‌دار و یا پیچ‌هایی که قبلاً کمی براده برداری شده‌اند استفاده کنید. حدیده شش گوش را می‌توانید با آچار تخت و یا رینگ بگردانید.

برای ساخت هر پیچ، باید حدیده با اندازه مناسب را به کار ببرید. به طور مثال، برای ساخت پیچ ۱۲ میلیمتری حدیده M۱۲ را به کار ببرید.

حدیده یک پارچه گرد را باید با دسته حدیده بگردانید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: حدیده و قلاویزکاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۶ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

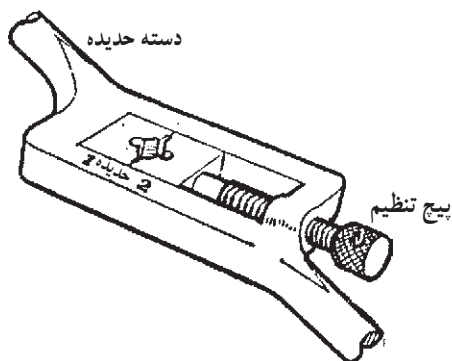


شکل ۸-۶

پس از قراردادن حدیده در محل مخصوص، به وسیله پیچهای جاسازی شده روی حدیده گردان، حدیده را کاملاً سفت ببندید.

ب- حدیده‌های چند پارچه: برای حدیده کردن لوله و پیچهای بزرگ از حدیده چند پارچه استفاده می‌شود.

در شکل ۸-۶ یک حدیده دو پارچه را ملاحظه می‌کنید. یک‌سری از این حدیده دارای ابعاد خارجی مساوی و دنده‌های مختلف است و با یک حدیده گردان می‌توانید پیچهای با قطرهای متفاوت را حدیده کنید.

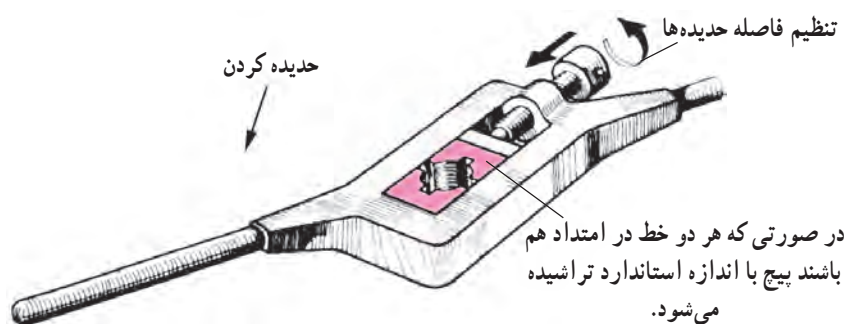

شکل ۹-۶

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: حدیده و قلاویزکاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۶ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

روش استفاده از حدیده دو پارچه

– حدیده و تکیه‌گاه آن را کاملاً تمیز نموده، محل تماس آن‌ها را کمی روغن بزنید.

– یکی از پارچه‌ها را در داخل دسته حدیده، در حالت ثابت قرار دهید.



– پارچه دیگر را با پیچ تنظیم به میله چنان نزدیک کنید که بتوانید براده‌برداری مقدماتی را انجام دهید.

– پارچه متحرک را با پیچ تنظیم به میله نزدیک‌تر کنید و دوباره براده‌برداری کنید.


– این عمل را تا کامل شدن دندان‌ها (قرار گرفتن دو خط شاخص در مقابل هم) ادامه دهید.

ج – حدیده چهار پارچه: برای حدیده کردن لوله‌ها حدیده چهارپارچه را به کار ببرید.

هنگام جا انداختن پارچه‌ها در شیارهای مربوط، مطابقت شماره‌های آنها را رعایت کنید.

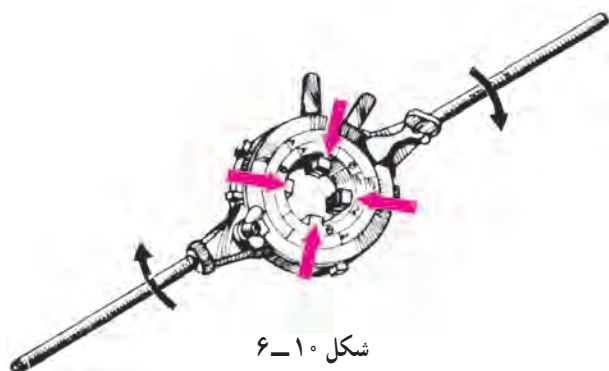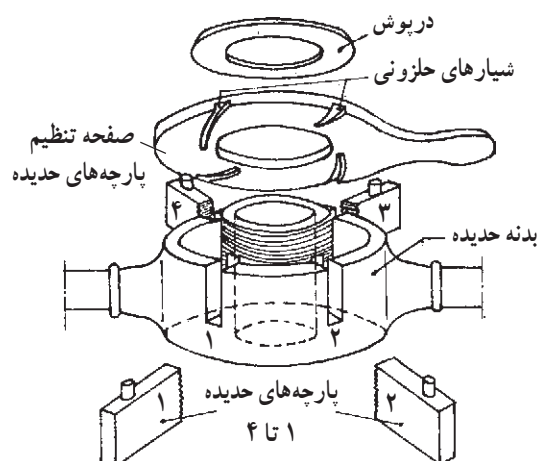

شکل ۱۰-۶

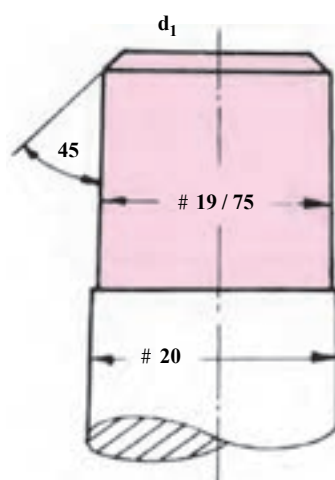

شکل ۱۱-۶

۲-۴-۶- روش کار در حدیده‌کاری


– با عمل سوهان‌کاری قطر قطعه کار را تقریباً به اندازه ۱/۰ گام از اندازه اسمی پیچ کوچکتر کنید. مثلاً چنانچه گام پیچ ۲/۵ میلی‌متر است، قطر قطعه کار را به اندازه ۲۵/۰ کوچکتر کنید. زیرا بعد از حدیده‌کاری دندان‌ها کمی باد می‌کنند. – برای آنکه حدیده با کار درگیر شود و کج جا نیفتد، سر میله را به اندازه قطر داخلی پیچ تحت زاویه ۴۵ پخ بزنید.

میله را به‌طور عمودی در لب گیره و گیره ببندید.


– در موقع قرار دادن حدیده در حدیده‌گردان، دقت کنید که لبه تکیه‌گاه حتماً به سمت بالا باشد تا دسته حدیده از روی

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک</p>	<p>واحد کار: حدیده و قلاویزکاری</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۶ الی ۷۴-۳-۱۰/ک</p>
--	---	--

حدیده خارج نشود و دهانه مخروطی شکل حدیده را روی کار قرار دهید.

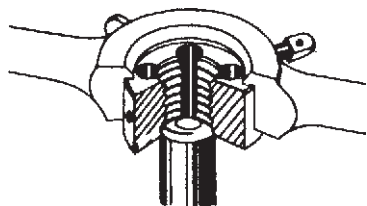


شکل ۱۲-۶

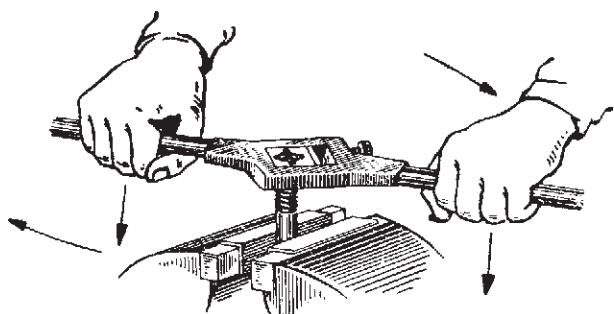

شکل ۱۳-۶

— دسته حدیده را طوری در دست بگیرید که اعمال نیروی گردشی یکنواخت امکان پذیر باشد و همزمان، آن را به سمت قطعه کار هدایت کنید. جهت دوران بستگی به راست گرد و یا چپ گرد بودن حدیده و در نتیجه، پیچ دارد.

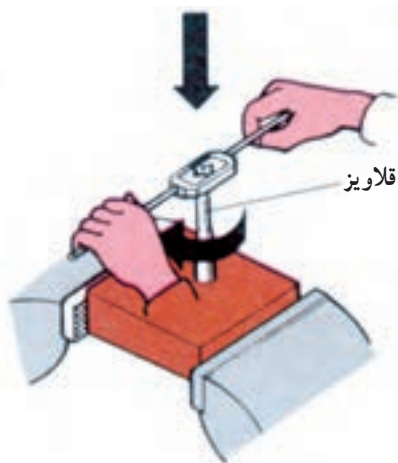

شکل ۱۴-۶

— بعد از جا افتادن حدیده، به کمک گونیا، عمود بودن امتداد حدیده نسبت به محور پیچ را کنترل کنید و در صورت صحیح بودن، با حرکت دورانی کار را ادامه دهید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: حدیده و قلاویزکاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۶ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

– در حین کار از مایع خنک کننده مناسب استفاده کنید و

در هر نیم دور به سمت جلو، کمی به عقب برگردید.

جدول ۲-۶- مایع خنک کننده مناسب در حدیده کاری

جنس قطعه کار	فولاد	فولاد ریخته – فولادهای آلیاژی	مس و آلیاژهای آن	آلومینیم	چدن و آلیاژهای منیزیم
مایع خنک کننده	روغن برش	ترانتین یا روغن برش	روغن برش	نفت	فقط خشک

– پس از اتمام حدیده کاری، قطر پیچ و کامل بودن دنده ها

را کنترل کنید.



شکل ۱۵-۶

– پارچه های حدیده را از حدیده گردان باز کرده و تمیز

کنید و در جعبه های مخصوص نگهداری کنید.

۵-۶- قلاویزکاری

برای قلاویزکاری باید از وسیله ای به نام «قلاویز» استفاده

کنید که قلاویزها در دو نوع دستی یا ماشینی ساخته می شود.


۱-۵-۶- انواع قلاویز: معمولاً قلاویزهای دستی

به صورت سربهای سه تایی ساخته می شوند (شکل ۱۶-۶) که در

هر عمل قلاویز کاری با توجه به علامت مشخصه یعنی تعداد خط

انتهایی باید به ترتیب آنها را به کار ببرید. الف – پیشرو، ب –

میانرو و ج – پسرو (با سه خط در انتها یا گاهی بدون خط).

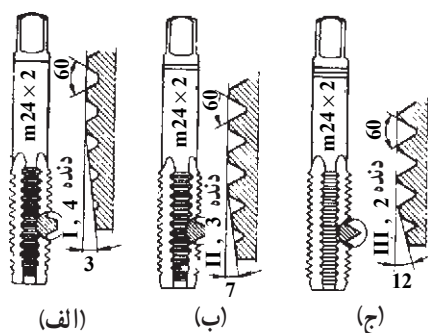


شکل ۱۶-۶

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: حدیده و قلاویزکاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۶ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

قلاویزها در دو سیستم میلیمتری و اینچی و به صورت راست گرد و یا چپ گرد وجود دارند. اعداد روی قلاویز را به همان معنای اعداد روی پیچها بخوانید. نوعی از قلاویزها وجود دارند که یک دست آنها تنها شامل دو قلاویز پیش رو و پس رو است. این نوع را برای قلاویزکاری مهره‌های دنده ریز که عمق دندانه کم است به کار ببرید. برای قلاویزکاری ورق و قطعات کم ضخامت از قلاویزی که تمام قسمت‌های سه گانه قلاویزها را دارد استفاده کنید. از دسته قلاویز (قلاویزگردان) برای گرداندن قلاویز استفاده کنید (شکل ۱۷-۶).



شکل ۱۷-۶ - قلاویز گردان

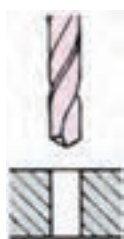

شکل ۱۸-۶

۲-۵-۶- روش کار در قلاویزکاری

— ابتدا در قطعه کار سوراخی ایجاد کنید. قطر سوراخ (قطر مته) را متناسب با جنس قطعه کار کمی بزرگتر از قطر داخلی مهره ایجاد کنید تا قلاویز در کار گیر نکند و سطح دندانه‌ها صاف درآید.


جدول ۲-۶

پیچ متریکی			پیچ اینچی (ویتورث)		
قطر مته بر حسب میلیمتر			قطر مته بر حسب میلیمتر		
اندازه اسمی پیچ	فلزات شکننده چدن خاکستری، برنز، برنج	اجسام قابل انعطاف محکم فولاد، مس، آلیاژهای روی	اندازه اسمی پیچ	فلزات شکننده چدن خاکستری، برنز، برنج	فلزات قابل انعطاف محکم فولاد، مس، آلیاژهای روی
M۳	۲/۴	۲/۵	۱/۸"	۲/۵	۲/۶
M۳/۵	۲/۸	۲/۹	۵/۳۲"	۳/۱۶	۳/۳
M۴	۳/۲	۳/۳	۳/۱۶"	۳/۱۶	۳/۷
M۵	۴/۱	۴/۲	۷/۳۲"	۴/۱۶	۴/۵
M۶	۴/۸	۵	۱/۴"	۵	۵/۱
M۸	۶/۵	۶/۷	۵/۱۶"	۶/۱۶	۶/۵
M۱۰	۸/۲	۸/۴	۳/۸"	۷/۱۶	۷/۹
M۱۲	۹/۹	۱۰	۱/۲"	۱۰/۲۵	۱۰/۵
M۱۴	۱۱/۵	۱۱/۷۵	۹/۱۶"	۱۱/۲۵	۱۲
M۱۶	۱۳/۵	۱۳/۷۵	۵/۸"	۱۳/۲۵	۱۳/۵
M۱۸	۱۵	۱۵/۲۵	۸/۱۶"	۱۴/۲۵	۱۵
M۲۰	۱۷	۱۷/۲۵	۳/۴"	۱۶/۲۵	۱۶/۵


<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک</p>	<p>واحد کار: حديد و قلاويز کاری</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۶ الی ۷۴-۳/ک</p>
---	--	---

– در سوراخهای ته بسته، عمق سوراخ را بیشتر از عمق قلاويز کاری در نظر بگیرید و در صورت امکان از قلاويز با شیار مارپیچی که برای این منظور ساخته شده است، استفاده کنید

شکل ۱۹-۶ عمق سوراخ (a) قسمت قلاويز شده (b) قسمت قابل استفاده (c)

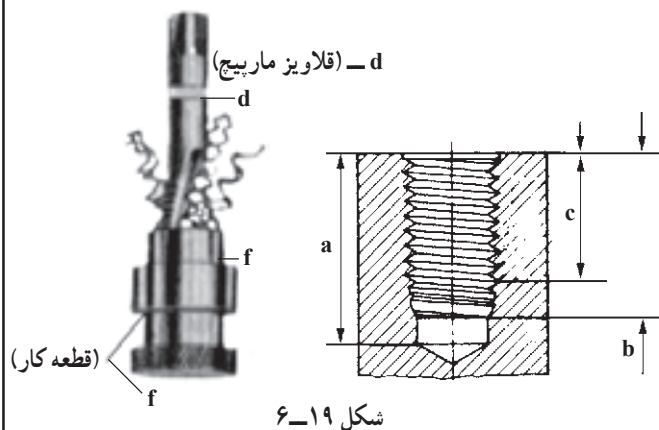


– برای قرارگیری قلاويز، لبه سوراخ را با یک مته خزینه مخروطی ۹۰ درجه به اندازه نیم میلیمتر بزرگتر از قطر خارجی مهره خزینه کاری کنید.

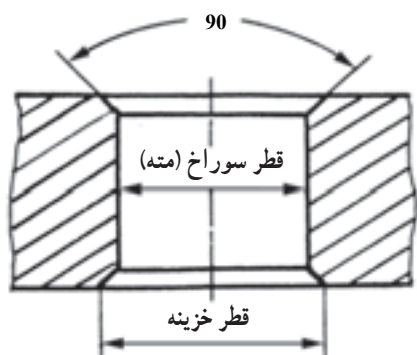


– قلاويز متناسب با جنس کار، نوع دندانه و نوع کار را انتخاب کنید.

جدول ۳-۶ – مقدار زاویه براده در قلاويزها

جنس کار	زاویه براده °
برنج، برنز، چدن سخت، فولاد با استحکام زیاد	۵ تا ۰
فولاد تا استحکام $\frac{N}{mm^2}$ ۷۰۰، چدن	۵ تا ۱۰
فلزات سبک براده بلند	۲۰ تا ۳۰

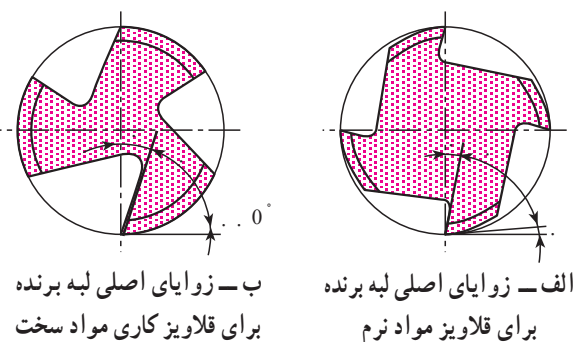


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: حدیده و قلاویزکاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۶ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

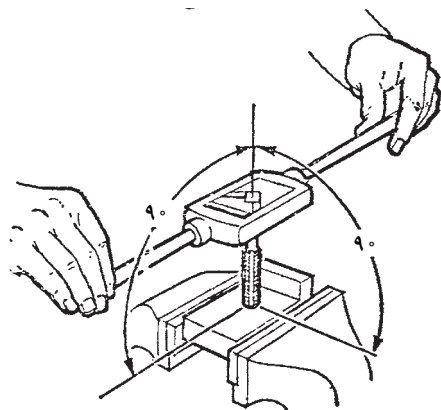


شکل ۶-۲۲

– کار را به گیره ببندید. به طوری که محور سوراخ حتی الامکان عمود بر سطح گیره باشد.
– قلاویز پیشرو را به کمک دسته قلاویز در داخل سوراخ جا بیندازید و با نیروی پیشروی کم و چرخش، آن را با کار درگیر کنید.

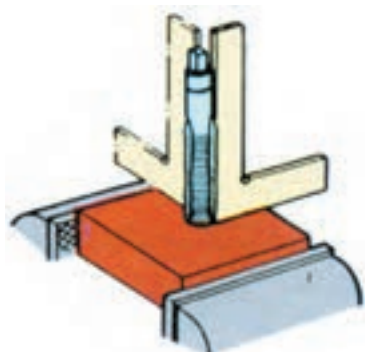


شکل ۶-۲۳

– دسته قلاویز را باز کنید و با گونیا قائم بودن قلاویز را کنترل کنید.

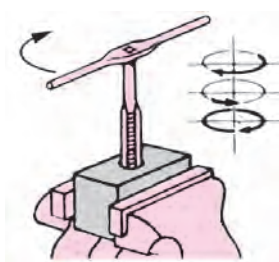

شکل ۶-۲۴

– بدون اعمال نیروی پیشروی، قلاویز را به آرامی با دسته قلاویز بگردانید. در هر $\frac{1}{4}$ دور به اندازه $\frac{1}{3}$ دور در جهت عکس برگردید تا نیروی مقاوم کاهش یابد.

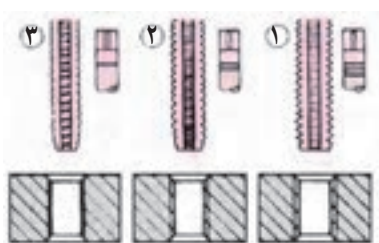


شکل ۶-۲۵

– برای تقلیل نیروی اصطکاک و خنک کاری در قلاویزکاری قطعات فولادی آب صابون به کار ببرید.
– پس از اتمام مرحله اول، به ترتیب از قلاویزهای میانی و پسرو، مانند حالت اول استفاده کنید تا مهره کامل شود.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: حدیده و قلاویزکاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۶ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

– قلاویزها را پس از کار، جدا از ابزارهای دیگر نگهداری

کنید.

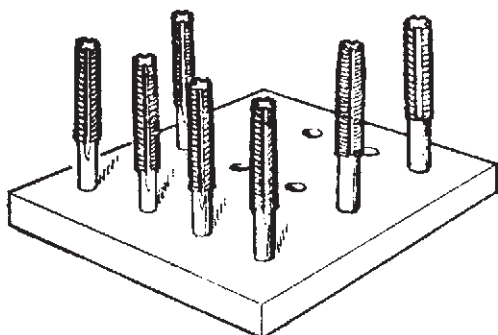

شکل ۶-۲۶


۱-۶- تمرین

هدف: حدیده کاری،


قطعه کار: قطعه کار تمرین ۲-۳

ابزار مورد نیاز: حدیده °M۱، حدیده گردان، گیره موازی،

گام سنج، گونیا، لب گیره، روغن برش و مهره °M۱.

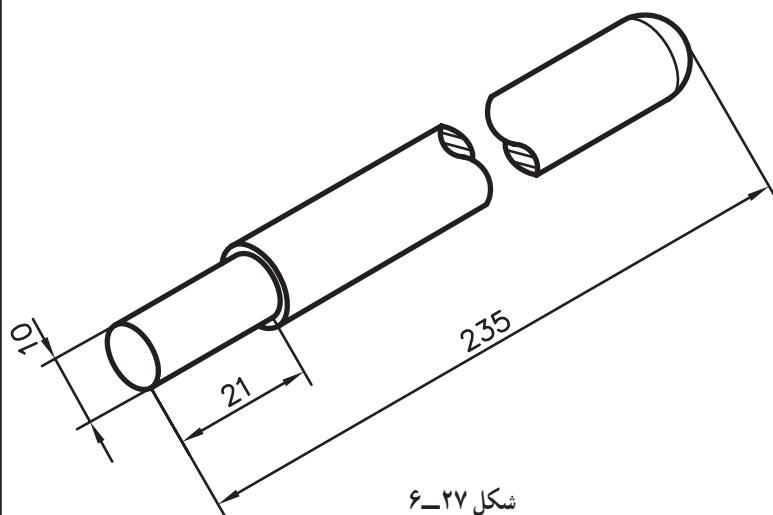

شکل ۶-۲۷

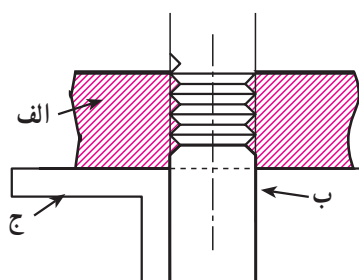

الف – حدیده ب – میله ج – گونیا

شکل ۶-۲۸

مراحل کار: اندازه قطر قطعه کار را با کولیس کنترل کنید.

– میله را با استفاده از لب گیره به طور عمود در گیره

ببندید.

– حدیده را در حدیده گردان به طور صحیح قرار دهید و


پیچ های مربوط را سفت کنید.

– حدیده را با کاردگیر کنید و عمود بودن آن را با گونیا

کنترل نمایید. در صورت صحیح بودن کار را ادامه دهید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: حدیده و قلاویزکاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۶ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

– در ضمن کار محل کار را به روغن آغشته کنید و هر نیم دور کمی به عقب برگردید. کار را تا پایان ادامه دهید.

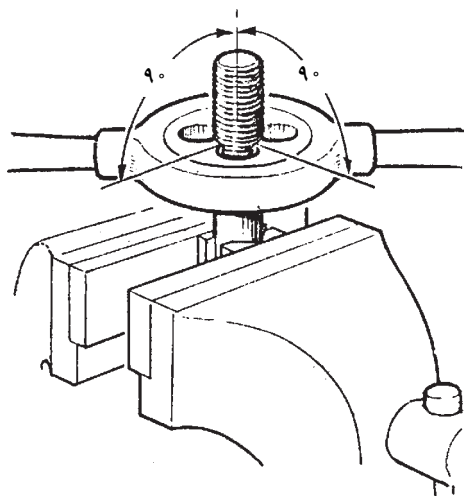

شکل ۶-۲۹


– دنده های پیچ را با الگوی مناسب کنترل و گام پیچ را تعیین کنید.

۶-۲- تمرین

هدف: قلاویزکاری

قطعه کار: قطعه کار تمرین ۵-۱

ابزار مورد نیاز: کولیس، گونیا، گیره موازی و لب گیره، قلاویزگردان، دسته قلاویز و سری قلاویز M۱۰.

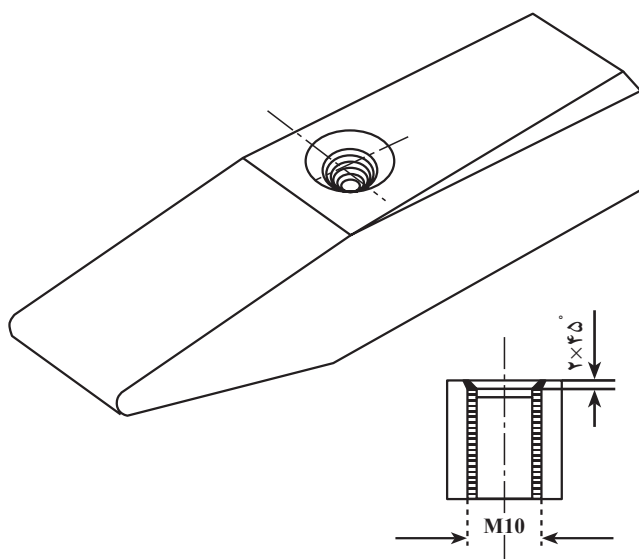

شکل ۶-۳۰

مراحل کار: قطر سوراخ را با کولیس کنترل کنید.

– قطعه کار را در لب گیره و گیره محکم کنید.

– قلاویز پیشرو را در دسته قلاویز محکم کنید.

– قلاویز را در داخل سوراخ قرار دهید و با گونیا عمود بودن آن را کنترل کنید.


– قلاویزکاری را طبق نقشه انجام دهید. برای هر نیم دور

$\frac{1}{3}$ دور به عقب برگردید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: حدیده و قلاویزکاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۶ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

– قلاویزکاری را تا کامل شدن مهره با دو قلاویز دیگر

ادامه دهید.

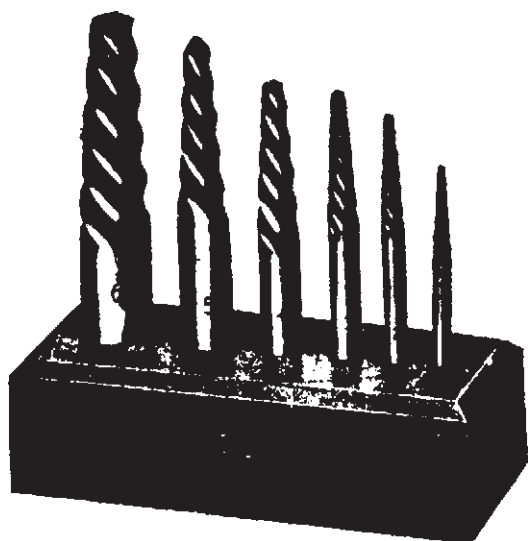

شکل ۶-۳۱

۶-۶-۶- چپ گرد (قلاویز چپ گرد پیچ درآر)

مواردی پیش می‌آید که پیچ در محلی که پیچانده شده می‌شکند و بیرون آوردن آن ضرورت دارد. برای این منظور می‌توانید از وسیله‌ای به نام چپ گرد استفاده کنید.

۶-۶-۱- جنس و نوع چپ گرد: چپ گرد از فولاد ابزارسازی ساخته شده و دارای یک قسمت مخروطی است که روی آن شیارهای مارپیچی چپ برای درآوردن پیچهای راست گرد با لبه‌های برنده تیز و با گام بلند ایجاد شده است. این ابزار در شش اندازه برای پیچهای M۳ تا M۲۸ موجود است.



شکل ۶-۳۲

۶-۶-۲- روش کار

– به کمک سنبه‌نشان، مرکز تقریبی پیچ شکسته را علامت بزنید.

– وسط پیچ را به کمک مته‌ای که از قطر پیچ کوچکتر است سوراخ کنید.

– چپ گرد مناسب قطر سوراخ انتخاب کنید و آن را داخل سوراخ قرار دهید.

– چپ گرد را به وسیله یک آچار مناسب در خلاف جهت پیچش پیچ بگردانید تا پیچ شکسته خارج شود.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: حدیده و قلاویزکاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۶ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۳-۶- تمرین

هدف: بیرون آوردن پیچ شکسته از قطعه کار

ابزار مورد نیاز: میز کار، گیره، قطعه کاریچ دار، کمان

اره، سنبه نشان، چکش فولادی، دریل دستی و چپ گرد.

مراحل کار

– قطعه کار دارای پیچ راست گرد را انتخاب کنید.

– قطعه کار را داخل گیره محکم ببندید.

– با اره و کمان اره، سر پیچ را از نزدیک سطح کار اره

کنید.

– مرکز پیچ را با سنبه نشان علامت بزنید.

– مته مناسب را به دریل دستی ببندید و وسط پیچ بدون

سر را تا نزدیک به انتها سوراخ کنید.

– چپ گرد را در داخل سوراخ قرار دهید و با آچار آن را

در جهت چپ بچرخانید و پیچ را خارج کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: حدیده و قلاویزکاری شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۶ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

آزمون

- ۱- حدیده کاری و قلاویزکاری را تعریف کنید.
- ۲- از پیچ دنده تیز به چه منظور استفاده می شود؟
- ۳- جهت گردش مهره پیچ راست گرد و چپ گرد چه تفاوتی با هم دارد؟
- ۴- گام پیچ را تعریف کنید.
- ۵- زاویه دنده در پیچهای دنده تیز میلیمتری و اینچی چند درجه است؟
- ۶- برای تولید پیچهای فولادی تا قطر ۱۶ میلیمتر، از چه نوع حدیده ای استفاده می کنید؟
- ۷- در روی دسته حدیده های درزدار، چند نوع پیچ وجود دارد؟ چرا؟
- ۸- چرا قبل از حدیده کاری سر میله را پخ می زنند؟ اندازه زاویه پخ چند درجه است؟
- ۹- بعد از جا افتادن حدیده، برای ادامه کار چه نیروهایی و در چه جهتی باید بر دسته حدیده اعمال شود؟
- ۱۰- مایع خنک کننده قطعه ای از جنس فولاد، در حدیده کاری چیست؟
- ۱۱- یک سری قلاویز شامل چند عدد قلاویز است؟ نام ببرید.
- ۱۲- در قلاویزکاری، مقدار اختلاف اندازه قطر سوراخ (قطر مته) با قطر داخلی مهره به چه چیز بستگی دارد؟
- ۱۳- پس از آن که قلاویز پیشرو را با کار درگیر نمودید، اقدام بعدی چیست؟
- ۱۴- از چپ گرد به چه منظوری استفاده می شود؟

واحد کار

براده برداری و پلیسه گیری با شابر و قلم

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد، فراگیر باید بتواند:

- مفهوم قلم کاری را بیان کند.
- انواع قلم را توضیح دهد.
- قلم مناسب با نوع کار را انتخاب کند.
- طرز استفاده از قلم را توضیح دهد.
- قلم کاری روی قطعات را انجام دهد.
- مفهوم شابرکاری را بیان کند.
- شابر و انواع آن را توضیح دهد.
- طرز استفاده از شابر را توضیح دهد.
- شابرزدن سطح کار را انجام دهد.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: براده برداری و پلیسه گیری با شابر و قلم شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۷ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

۷- براده برداری و پلیسه گیری با قلم و شابر

۷-۱- براده برداری با قلم


قلم وسیله ای است برای براده برداری.
قلمها در دو نوع دستی و ماشینی وجود دارند.



شکل ۷-۱- قلم دستی



شکل ۷-۲- قلم ماشینی

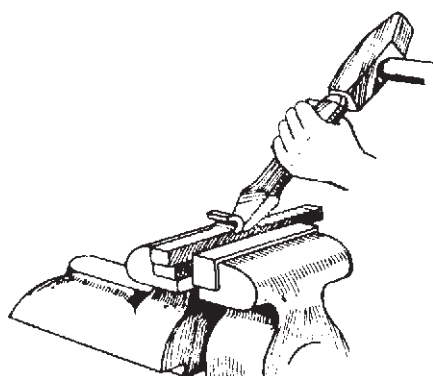

الف - قلم کاری با قلم دستی

نیروی لازم برای کار با قلمهای دستی را با ضربات چکش
دستی تأمین کنید ولی برای قلم ماشینی، چکش ماشینی برقی یا
باری را باید به کار ببرید.




ب - قلم کاری با قلم ماشینی


شکل ۷-۳

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: براده برداری و پلیسه گیری با شابر و قلم شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۷ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

قلم را علاوه بر براده برداری می توانید برای کارهای دیگری مانند قطع کردن قطعه کار و یا ایجاد شیار در آن، تمیز کردن درزهای جوشکاری شده و ضربه زدن به پیچها و مهره های زنگ زده به کار ببرید.

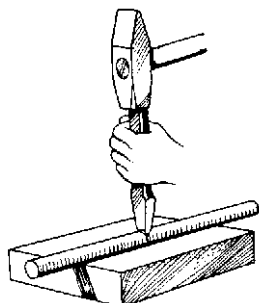

شکل ۷-۴ جدا کردن با قلم

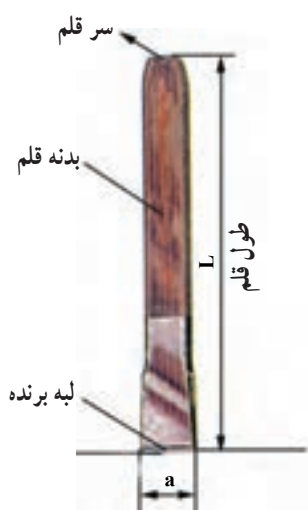

شکل ۷-۵

۱-۱-۷-۱-۱ قلم دستی و انواع آن: در شکل ۷-۵ سه قسمت اصلی قلم را مشاهده کنید.

جنس قلم از فولاد ابزارسازی ولی لبه برنده آن، برای استحکام بیشتر آبکاری می شود.
برای قلم کاری بر روی قطعات سخت، قلم از جنس فولاد آلیاژی را به کار ببرید. همچنین هر چه جنس قطعه کار سخت تر باشد باید قلم با زاویه رأس بزرگتر به کار ببرید.

جدول ۷-۱

زاویه رأس یا زاویه گوه (°)	جنس کار
۶۰ تا ۷۰	قطعات سخت مانند: چدن، فولاد ابزارسازی
۵۰ تا ۶۰	قطعات با سختی متوسط مانند: برنز، برنج، فولاد ساختمانی
۳۰ تا ۴۰	قطعات نرم مانند: روی، سرب، آلومینیوم

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: براده برداری و پلیسه گیری با شابر و قلم شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۷ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--


زوایای لبه قلم در عمل براده برداری

$\alpha \approx 8^\circ$ = زاویه آزاد ، β = زاویه رأس ، γ = زاویه

براده، $\delta < 9^\circ$ = زاویه برش.





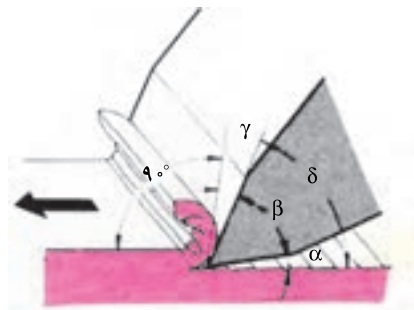

انواع قلم: در جدول ۷-۲ نمونه هایی از قلم های دستی و

مورد استفاده آنها را مشاهده می کنید.



شکل ۷-۶

جدول ۷-۲

انواع قلم های دستی	نمونه کار	مورد استفاده
 قلم تخت		براده برداری از سطوح، قطع کردن، تمیز کردن قطعات ریخته گری و محل های جوشکاری شده.
 قلم لب گرد		قلم کاری خطوط مستقیم و منحنی در داخل ورق ها
 قلم ناخنی		درآوردن شیارهای باریک
 قلم شیار		درآوردن شیار داخل سطوح منحنی و شیارهای روغن یا تاقانها
 قلم میان بر		قطع کردن فاصله بین سوراخها
 قلم لب پرن		قطع کردن لبه های اضافی و پراندن سر میخ پرچها

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>واحد کار: براده برداری و پلیسه گیری با شابر و قلم</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>
---	---	--


۷-۱-۲- روش کار با قلم:

– وسیله مناسبی برای بستن قطعه کار انتخاب کنید. برای قلم کاری سنگین حتماً از گیره آهنگری استفاده کنید. در صورت نیاز لب گیره به کار ببرید.


– برای آنکه کار در گیره پایین نرود، زیر آن یک قطعه چوب بگذارید (شکل ۷-۷).

– دسته چکش را در دست راست بگیرید.

– قلم را در دست چپ بگیرید و بسته به نوع و اندازه قلم آن را به کمک انگشتان و یا با تمام دست، محکم نگه دارید. فاصله دست تا سر ضربه خور قلم ۲۰ تا ۳۰ میلیمتر باشد (شکل ۷-۸).

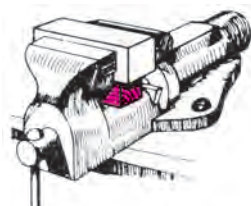


شکل ۷-۷

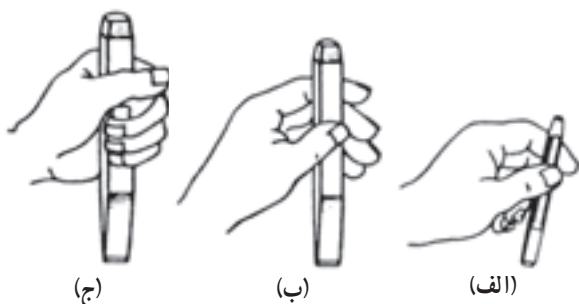

الف- با دو انگشت ، ب- پنج انگشت ، ج- با تمام دست.

شکل ۷-۸

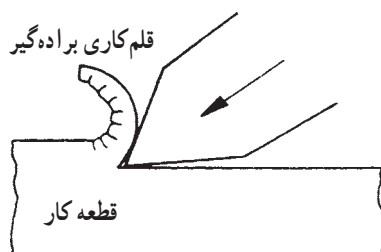

شکل ۷-۹

– برای شروع براده برداری، قلم را به اندازه ای مایل قرار دهید که ابتدا شیاری در قطعه کار ایجاد شود و قلم به اندازه کافی در قطعه کار وارد شود.

– زاویه قلم را تغییر دهید و آن را در زاویه ای قرار دهید که در نتیجه تأثیر آن قسمتی از قطعه کار به صورت براده کنده شود.




شکل ۷-۱۰

– اگر قلم را به اندازه کافی مایل نگیرید (. بزرگ) قلم بیش از اندازه در قطعه کار وارد می شود.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	واحد کار: براده برداری و پلیسه گیری با شابر و قلم شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۷ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
---	--	--

– اگر قلم را بیش از اندازه خوابیده بگیرید (. کوچک)
قلم از قطعه کار خارج می شود و تکرار کار باعث ناصافی سطح
کار می گردد.

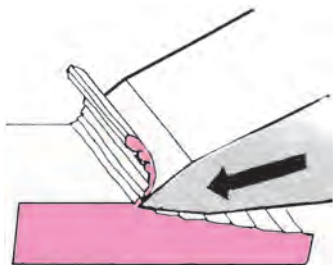


شکل ۷-۱۱

– ضربه را به قسمت برآمده ته قلم وارد کنید. برای این کار
امتداد چکش و قلم را در یک راستا قرار دهید.



شکل ۷-۱۲

– بسته به نوع قلم کاری و اندازه قلم و چکش، با چکش
ضربه بزنید (شکل ۷-۱۳).

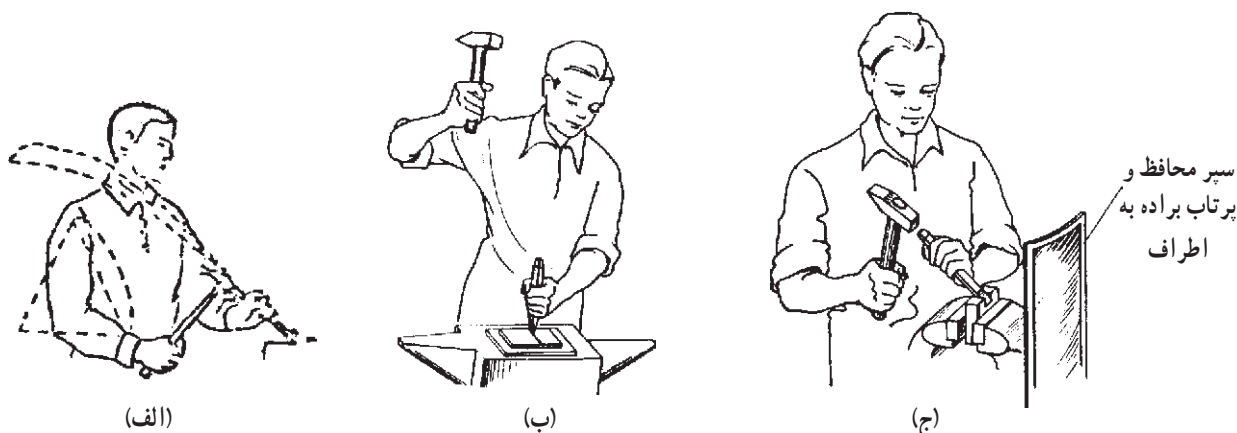


الف – ضربه ازمج برای برداشتن لایه های نازک.
ب – ضربه از آرنج برای برداشتن قشرهای نسبتاً ضخیم.
ج – ضربه از کتف برای کار روی فلزات ضخیم و برداشتن قشر ضخیم

شکل ۷-۱۳


<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>واحد کار: براده برداری و پلیسه گیری با شابر و قلم شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۷ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>
--	--	--

– قبل از رسیدن به انتهای سطح کار، برای جلوگیری از شکستن قسمت آخر قطعه کار، در جهت مخالف و با ضربه سبک چکش براده برداری کنید (شکل ۷-۱۴).

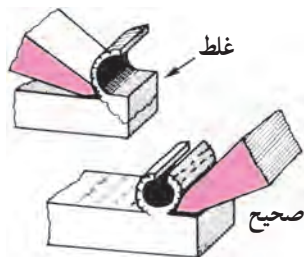


شکل ۷-۱۴

– در قلم کاری روی سطوح بزرگ، ابتدا به وسیله قلم ناخنی شیارهایی ایجاد کنید، سپس با قلم تخت، براده برداری را کامل کنید (شکل ۷-۱۵).

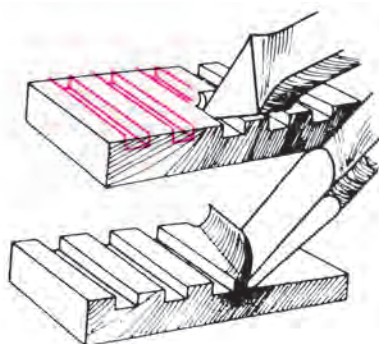

شکل ۷-۱۵

– برای کار با قلم قطع کن از زیر کاری مناسب مانند سندان استفاده کنید و زیر آن یک فلز نسبتاً نرم بگذارید. ابتدا با ضربه های ملایم و به طور مایل شیار راهنما ایجاد کنید و سپس در حالت عمود و ضربه های قوی چکش، قطعه کار را از هم جدا کنید (شکل های ۷-۱۶ و ۷-۱۷).

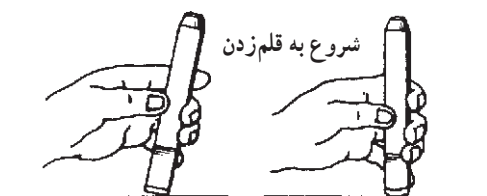

شکل ۷-۱۶



شکل ۷-۱۷

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>واحد کار: براده برداری و پلیسه گیری با شابر و قلم شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۷ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>
---	---	---

– برای بریدن قطعات با ضخامت کم از گیره استفاده کنید و قلم را کج بگیرید.




شکل ۷-۱۸





شکل ۷-۱۹

– هنگام قلم کاری به لبه برنده قلم (محل قلم کاری) نگاه کنید نه سر قلم تا سریعاً به اشتباه قلم کاری پی ببرید.

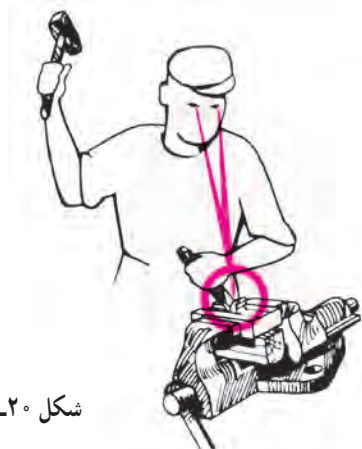

شکل ۷-۲۰

– هرگز با قلم پلیسه دار کار نکنید زیرا ممکن است ضمن چکش کاری پلیسه بشکند و باعث سانحه گردد.


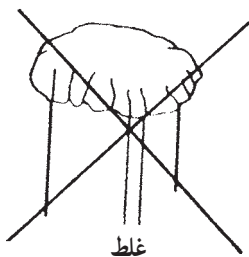
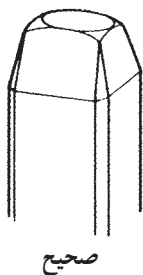


شکل ۷-۲۱

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: براده برداری و پلیسه گیری با شابر و قلم شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۷ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

تمرین ۷-۱

هدف: براده برداری روی سطح پهن به ضخامت ۴ میلیمتر
ابزار مورد نیاز: گیره موازی، تکه چوب مناسب، چکش
فولادی سبک، قلم ناخن و تخت، توری محافظ، سوهان خشن
و ظریف ۳۰۰ میلیمتر و خط کش کنترل
قطعه کار: فولاد توپر به ابعاد $۹۰ \times ۵۰ \times ۴۰$ میلیمتر

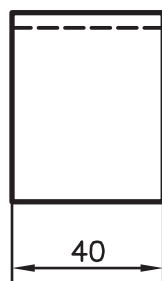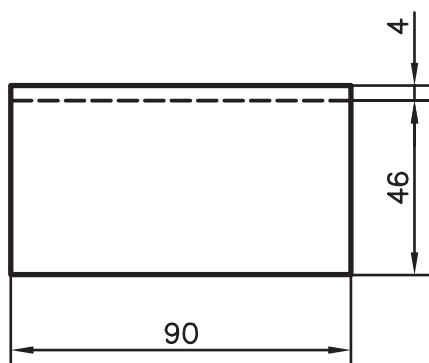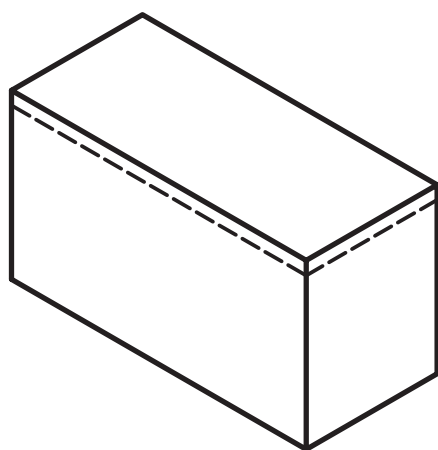

شکل ۷-۲۲

مراحل کار

- قطعه کار را روی صفحه خط کشی بگذارید و با سوزن خط کش پایه دار در ارتفاع ۴۶ میلیمتر، خطی روی محیط قطعه کار رسم کنید.
- قطعه کار را روی میز کار قرار دهید و با سنبه نشان خطوط را علامت بزنید.
- قطعه کار را در گیره محکم ببندید و زیر آن یک قطعه چوب قرار دهید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: براده برداری و پلیسه گیری با شابر و قلم شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۷ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

– قلم ناخنی و چکش را به طور مناسب در دست بگیرید و با ضربات سبک در وسط قطعه شیاری به عمق ۴ میلیمتر درآورید.



شکل ۷-۲۳

– پلهایی را که در دو طرف باقیمانده است به وسیله ی قلم تخت براده برداری کنید.




شکل ۷-۲۴

– سطحی را که براده برداری نموده اید با سوهانهای خشن و نرم سوهان کاری کنید و صحت کار را با خط کش کنترل نمایید تا در کار عملی بعدی آن را به کار ببرید.


۷-۲- براده برداری با شابر

شابر ایزاری برای برداشتن براده های سطح کار (تا ضخامت $\frac{1}{100}$ میلیمتر) است.

عمل شابر زدن را بعد از سوهان کاری، به منظور افزایش کیفیت سطح می توانید انجام دهید.

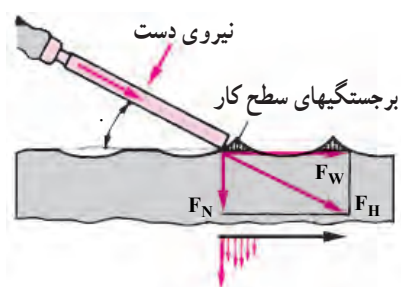

شکل ۷-۲۵ - . زاویه قرار گرفتن شابر

 

شکل ۷-۲۶


۷-۲-۱- شابر و انواع آن

قسمتهای مختلف یک شابر را در شکل ۷-۲۶ مشاهده

می کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: براده برداری و پلیسه گیری با شابر و قلم شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۷ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

شکل مقطع

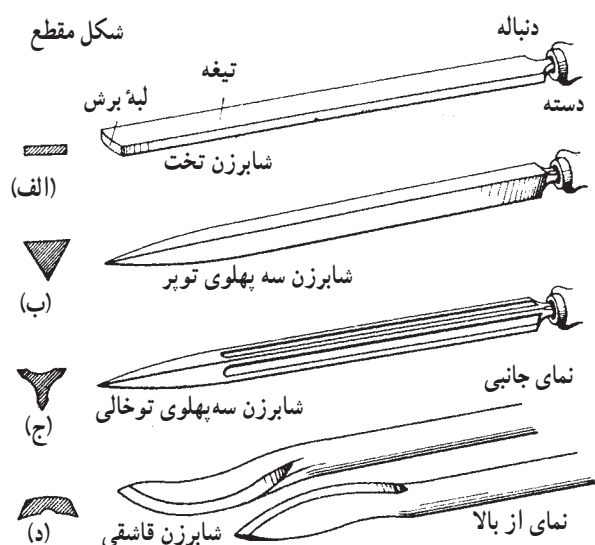

- الف - شابر تخت برای کار بر روی سطوح مستوی
ب و ج - شابر سه گوش برای سطوح گرد مقعر
د - شابر قاشقی برای شابر زدن سطوح منحنی

شکل ۷-۲۷



شکل ۷-۲۸



شکل ۷-۲۹

جنس شابر از فولاد ابزارسازی و یا فولاد ابزار آلیاژی است که لبه برنده آن از طریق آبکاری سخت شده است. برای شابر زدن قطعات خیلی سخت، شابر با لبه برنده از جنس فلز سخت را به کار ببرید. شابرها از نظر شکل ظاهری در انواع مختلف وجود دارند که با توجه به نوع کاربرد، باید آنها را انتخاب کنید.


۷-۲-۲- روش شابر زدن

- قطعات کوچک را برای شابر زدن به گیره و لب گیره

ببندید.

- با دست راست، دسته شابر را گرفته، آن را در جهت کار فشار دهید و هدایت کنید.
- دست چپ را روی بدنه شابر بگذارید و به آن فشار لازم را وارد کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳۷/۷۴-۳۱-۱۰	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳۷/۷۴-۳۱-۱۰	واحد کار: براده برداری و پلیسه گیری با شابر و قلم شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳۷/۷۴-۳۱-۱۰
---	---	--

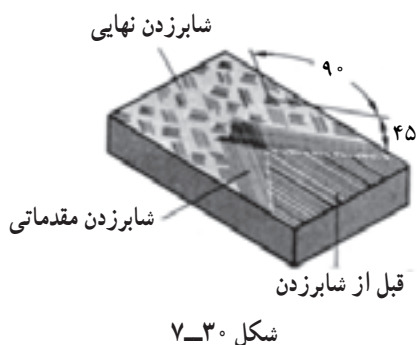

– در موقع شابر زدن سطوح تخت از نواحی کنار سطح کار شروع کنید و شابر را از طرف داخل به خارج هدایت کنید. جهت ضربه ها با زاویه ۴۵ درجه نسبت به خطهای اثر کار قبلی (سوهان کاری) باشد. در مراحل بعدی شابر زدن، جهت را ۹۰ درجه تغییر دهید.

عملیات شابرکاری را در سه مرحله، مطابق جدول ۳-۷ انجام دهید.



جدول ۳-۷

مشخصات	فرم شابر	فشار	حرکت	حالت و وضع قرار گرفتن بدن	زاویه قرار گرفتن شابر ..	ضخامت براده بر حسب میلیمتر
شابر ابتدایی	طویل	زیاد	با کمک وزن بدن با قوت شابر زده شود	کمی مایل، فاصله تا محل شابر زدن بیشتر	۳۰%	۰/۰۱ تا ۰/۰۳
شابر ظریف	متوسط	متوسط	با قوت شابر زده شود بدون کمک وزن بدن	مایل، فاصله تا محل شابر زدن کمتر	۳۵ تا ۴۰	۰/۰۱ تا ۰/۰۰۵
شابر خیلی ظریف	کوتاه	کم	به آرامی از مفصل دست	بیشتر مایل و نزدیک به محل شابر زدن	۴۵%	۰/۰۰۳ تا ۰/۰۰۸



– پس از مرحله اول، برای تعیین نقاط برجسته ای که نیاز به شابر زدن مجدد دارند از صفحه صافی که سطح آنها با پوشش نازکی از رنگ مخصوص (دوده و روغن) پوشانیده شده است استفاده کنید.


– قطعه کار را به آهستگی و با نیروی کم، روی صفحه بمالید تا رنگ در نقاط فرو رفته جا بگیرد و قسمتهای برجسته مشخص گردد (شکل ۳۱-۷ الف و ب). اگر قطعه کار بزرگ است از صفحه صافی متحرک و برای سطوح منحنی از استوانه استفاده کنید (شکل ۳۱-۷ ج و د).

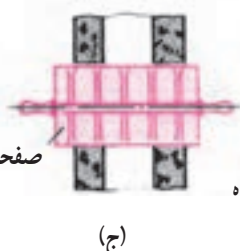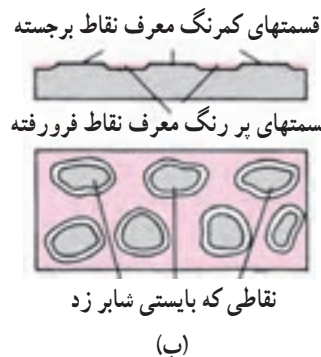

شکل ۳۱-۷

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: براده برداری و پلیسه گیری با شابر و قلم شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۷ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

- عمل شابر زدن را تا جایی ادامه دهید که ۸۰ درصد سطح کار رنگ را به خود بگیرد.
- در موقع شابر زدن با شابر قاشقی و سه گوش، دست و بدن را به همان حال شابر کاری تخت قرار دهید ولی فشار دادن و هدایت شابر را با هر دو دست انجام دهید.

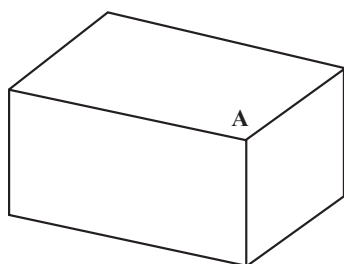

شکل ۷-۳۲

تمرین ۷-۲


- هدف: شابر زدن سطح مستوی
- ابزار مورد نیاز: شابر تخت، صفحه صاف، رنگ مخصوص (دوده و روغن) گیره و لب گیره
- قطعه کار: قطعه کار تمرین ۷-۱



شکل ۷-۳۳

مراحل کار:

- قطعه کار را در داخل گیره و لب گیره محکم کنید.
- با زاویه مناسب، شابر زدن ابتدایی سطح A را انجام دهید.

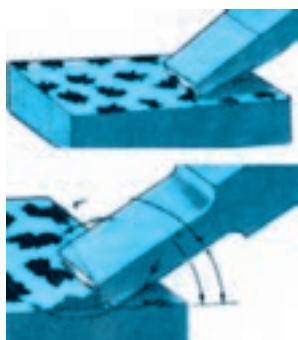

شکل ۷-۳۴

- قطعه کار را توشکاری^۱ کنید.
- هر بار، جهت شابر کاری را ۹۰ درجه عوض کنید و با زاویه مناسب دوباره سطح کار را شابر بزنید تا لکه های روی سطح کار کوچک و یکنواخت گردند.

۱- توشکاری: مالیدن رنگ به سطح کار به منظور تعیین میزان پیشرفت کار؛ مانند مخلوط دوده با روغن یا خمیر گچ و روغن

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: براده برداری و پلیسه گیری با شابر و قلم شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۷ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

آزمون

- ۱- از قلم در چه مواردی استفاده می شود؟
- ۲- قسمت های اصلی قلم را نام ببرید.
- ۳- انواع قلم های دستی را نام ببرید و موارد کاربرد هریک را ذکر کنید.
- ۴- برای براده برداری از سطوح کار به وسیله قلم، در انتهای سطح کار چه اقدامی باید انجام داد؟
- ۵- براده برداری از سطوح بزرگ به وسیله قلم را چگونه باید انجام داد؟
- ۶- از شابر به چه منظور استفاده می شود؟
- ۷- برای سطوح گرد مقعر از شابر ... استفاده می شود.
- ۸- در شابر زدن سطوح تخت، از کدام قسمت کار باید شروع نمود؟
- ۹- مراحل شابرکاری را نام ببرید.
- ۱۰- میزان پیشرفت کار و دقت در صاف شدن سطح کار در شابرکاری، چگونه تعیین می شود؟

واحد کار

پرداخت و آببندی قطعات

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد، فراگیر باید بتواند :

- مفهوم پرداخت را بیان کند.
- انواع اوراق سنباده را توضیح دهد.
- چسبهای مورد مصرف در اوراق سنباده را بیان کند.
- درجه بندی اوراق سنباده را بیان کند.
- ورق سنباده مناسب کار را انتخاب کند.
- با استفاده از اوراق سنباده، سطح کار را پرداخت کند.
- مفهوم آببندی قطعات را بیان کند.
- انواع روغن سنباده را بیان کند.
- طرز استفاده از روغن سنباده را توضیح دهد.
- با استفاده از روغن سنباده، دو قطعه را نسبت به هم آببندی کند.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: پرداخت و آببندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

۸ - پرداخت و آببندی قطعات

۸-۱ - پرداخت قطعات

برای پرداخت قطعه، باید علائم ناشی از ابزارهای دستی و ماشینی را از روی کار بردارید و سطح کار را کاملاً صاف نمایید. برای این کار از اوراق سنباده استفاده کنید. دانه‌های سخت ساییده که با چسب مخصوص مخلوط گردیده‌اند بر روی این اوراق تثبیت شده‌اند.

۸-۱-۱ - انواع سنباده

الف - انواع سنباده از نظر مواد ساینده: مواد ساینده روی ورقه‌های سنباده، متنوع است. از سنباده‌های کوارتز برای پرداخت فلزات، تمیز کردن پوشیدگی و زنگ‌زدگی می‌توانید استفاده کنید.

از سنباده‌های کربور سیلیسیم، که به رنگ سیاه یا سبز روشن هستند برای سایش فلزات و همین‌طور سنباده از جنس اکسید آلومینیم که به رنگ خاکستری متمایل به قهوه‌ای می‌باشند به دلیل دوام، مقاومت و سخت بودن، برای سایش فلزات سخت مناسب هستند. پودر این مواد را نیز می‌توانید به عنوان ساینده و صیقل دهنده به کار ببرید.



شکل ۸-۱ - مواد اولیه طبیعی سنباده



شکل ۸-۲



شکل ۸-۳

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: پرداخت و آببندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

ب- انواع سنباده از نظر نوع پشت بند^۱: مواد ساینده، بر روی بسترهای مختلفی چسبانده می‌شوند که مهمترین آنها عبارتند از:


— سنباده پشت بند کاغذی^۲: این سنباده با توجه به نوع مواد ساینده آن برای کارهای نقاشی، کارهای منزل و سازه‌های چوبی مناسب است. پشت بندهای کاغذی دارای درجات A (سبک وزن) و C و D (متوسط) و E (سنگین وزن) است. نوع A دارای ذرات ساینده خیلی ریز و نوع E دارای ذرات ساینده درشت است.

— سنباده پشت بند پارچه‌ای^۳: این سنباده در دو نوع درشت بافت یا سبک وزن (j) و ریزبافت یا سنگین وزن (x) موجوداند. سنباده پارچه‌ای ریزبافت را که روی آن دانه‌های ساینده کربور سیلیسیم چسبانده شده است برای سنباده زدن فلزات به کار ببرید.

پشت بند الیافی^۴ که شامل چند لایه پارچه نسبتاً محکم است و به عنوان پشت بند برای دیسکها و غلتکها به کار رفته است. پشت بند تسمه‌ای (لاستیکی) و فلزی برای مصارفی که به استحکام بیشتری نیاز دارد مناسب است.

ج- انواع سنباده از نظر تراکم دانه‌ها

سنباده‌ها با توجه به فاصله دانه‌های ساینده، دارای دو پوشش باز و متراکم هستند. سنباده با پوشش باز را در پرداخت نهایی مواد سخت مانند فولاد به کار ببرید زیرا فاصله ذرات ساینده زیاد است به طوری که ۵۰ تا ۷۰ درصد سطح آن را می‌پوشاند.

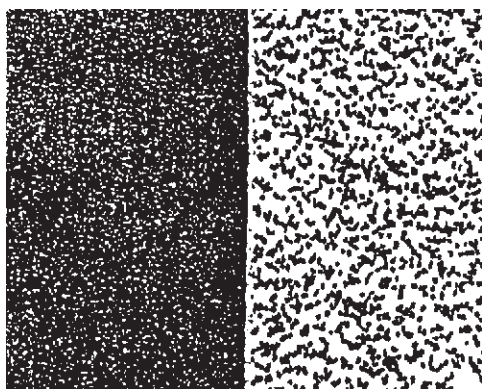

شکل ۴-۸- سنباده با پوشش باز و متراکم

- ۱- Back stop ۲- Paper- backed
۳- Cloth backed ۴- Fiber backed

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک	واحد کار: پرداخت و آب‌بندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۷۴-۳/ک
--	---	--


د - انواع سنباده از نظر شکل ظاهری

— سنباده ورقه‌ای (صفحه‌ای): این سنباده به صورت ورقه مستطیل شکل است و مناسب‌ترین اندازه آنها ۲۸×۲۳ و ۲۸×۱۴ سانتیمتر است.



شکل ۸-۵ — سنباده صفحه‌ای

— سنباده رولی (تویی): طول این سنباده ۵۰ تا ۱۰۰ متر است که در نوع پشت‌بند کاغذی و پشت‌بند وجود دارد. هنگام استفاده از این سنباده‌ها، هر اندازه از سنباده را که نیاز دارید قطع کنید و به کار ببرید.

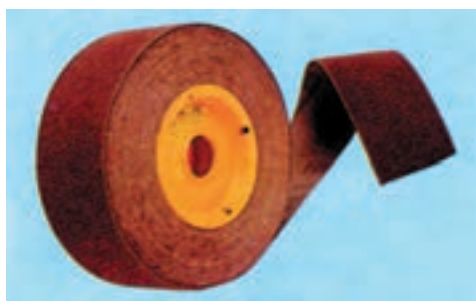

شکل ۸-۶

— سنباده تسمه‌ای (نواری): این سنباده با عرضهای مختلف وجود دارد و دو سر آن به هم متصل شده است. از این سنباده برای دستگاههای سنباده غلتکی و نواری استفاده کنید.



شکل ۸-۷ — سنباده نواری کم عرض

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-۱۰/ک	واحد کار: پرداخت و آب‌بندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
---	--	---



شکل ۸-۸ — سنباده دیسکی یا دایره‌ای

— سنباده دیسکی (پره‌ای): به صورت ورقه‌های دایره‌ای شکل با قطرهای مختلف وجود دارد که ممکن است ساده، سوراخدار و یا حلقوی باشد. این سنباده را با مواد چسبی یا بست به دستگاه سنباده‌زنی (دیسکی دستی و یا ماشینی) محکم کنید و در پرداختهای خشن و یا در داخل قوسها از آن استفاده کنید.



شکل ۸-۹ — سنباده ورقه ورقه‌ای یا پره‌ای

— سنباده پره‌ای (ورقه ورقه): شامل تعدادی ورقه ساینده می‌باشد که انتهای آنها به هم چسبیده است. این سنباده را حول یک محور متحرک بچرخانید و برای سنباده‌زدن سطوح قوس‌دار و پروفیل خورده مواد مختلف مانند فولاد، آلومینیم از آن استفاده کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: پرداخت و آب‌بندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۸-۱-۲- چسبهای مصرفی در اوراق سنباده: چسبی

که برای متصل کردن دانه‌های ساینده پشت‌بند، مورد استفاده قرار می‌گیرد، به شدت روی عملکرد ساییدن تأثیر می‌گذارد. با توجه به نوع کار (سنباده کاری خشک یا مرطوب) از جدول ۸-۱، سنباده مورد نیاز خود را انتخاب و مصرف کنید.

جدول ۸-۱- چسبهای مصرفی در اوراق سنباده

نام فارسی چسب	رنگ استاندارد به کار برده شده (علامت)	نوع مصرف
چسب شیشه	سبز یا صورتی مایل به قرمز (K)	سنباده کاری روی رنگهای براق به صورت خشک یا با مواد خنک کننده
چسب سیلیسی	خاکستری روشن (S)	سنباده کاری مرطوب
چسب لاستیکی یا باکلیتی	سیاه یا قهوه‌ای روشن (BK)	سنباده کاری خشک و مرطوب
چسب صمغی	سیاه یا قهوه‌ای تیره (P)	سنباده کاری خشک و مرطوب

۸-۱-۳- پوست آب (Wet grind): نوعی سنباده

است که می‌توانید در سنباده‌زدن به همراه آن از آب نیز استفاده کنید تا ذرات سنباده فضای بین دانه‌های ساینده را پر نکنند. این سنباده انواع زیر تا نرم را دارد.

۸-۱-۴- درجه‌بندی سنباده: سنباده‌ها براساس ریزی

و درشتی ذرات ساینده و تعداد آنها در واحد سطح (اینچ مربع) درجه‌بندی و شماره‌گذاری می‌شود (جدول ۸-۲).

جدول ۸-۲- درجه‌بندی سنباده

درجه‌بندی	فوق العاده نرم	خیلی نرم	نرم	متوسط	زبر	خیلی زبر	فوق العاده زبر
سیستم اروپایی	۴۰۰-۶۰۰	۲۲۰-۳۸۰	۱۶۰-۲۰۰	۱۲۰-۱۵۰	۸۰-۱۲۰	۴۰-۸۰	۱۲-۳۰
سیستم انگلیسی	/۰۰۰	/۰۰	/۰	۱	F _۱	F _۲	F _۳

در آغاز مراحل سنباده‌زنی، سنباده زبر و در ادامه کار،

سنباده‌های متوسط و نرم را به کار ببرید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: پرداخت و آب‌بندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

تمرین ۸-۱

هدف: پرداخت کاری

قطعه کار: قطعه کار تمرین ۶-۲ (سر چکش) و قطعه کار

تمرین ۶-۱ (دسته چکش)

وسایل مورد نیاز: سنباده پشت پارچه‌ای رول در عرض

۱۵ سانتیمتر P۱۰۰ و P۳۲۰ هرکدام به طول ۵۰ سانتیمتر، کمی

روغن، پارچه، میز کار، گیره و لب گیره ساده و استوانه‌ای

الف - پرداخت کاری دسته چکش

مراحل کار

- قطعه کار تمرین ۶-۱ را در داخل لب گیره و گیره محکم


ببندید.

- از سنباده‌های رولی، هرکدام به عرض یک سانتیمتر،

جدا کنید.

- دو سر نوار سنباده نمره ۱۰۰ را در دست بگیرید و آن را

روی محیط قطعه کار به طور یکنواخت بکشید.

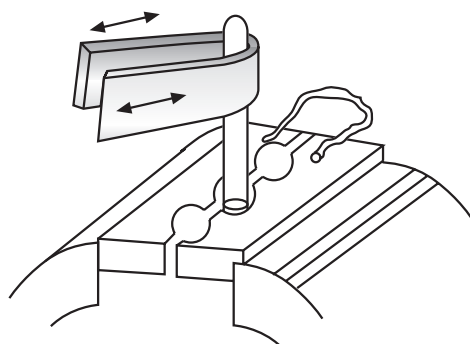

شکل ۸-۱۰

- سنباده را در تمام طول قطعه کار با فشار یکنواخت

بکشید.

- حالت تماس نوار ساینده به دور قطعه کار را تغییر دهید

و کار را تکرار کنید.

- سنباده کاری را در تمام محیط قطعه کار ادامه دهید.

- برای پرداخت کامل و براق شدن کار، پرداخت کاری را

با سنباده ۳۲۰ تکرار نمایید تا قطعه براق شود.

- در حین کار، روی قطعه دست نکشید و با پارچه آن را

جابه‌جا کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: پرداخت و آب‌بندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

ب - پرداخت کاری سر چکش

مراحل کار

- قطعه کار تمرین ۲-۶ را به طور افقی در گیره و لب گیره محکم کنید.

- ۱۰ سانتیمتر از سنبله $P100$ را جدا کنید. توجه کنید که برای قطعه قطعه کردن سنبله آن را به طرف داخل تا کنید و سپس سنبله را در امتداد یک لبه مستقیم ببرید. (شکل ۸-۱۱ الف و ب).



الف - تا کردن سنبله



ب - جدا کردن سنبله

شکل ۸-۱۱

- با فشار یکنواخت دست، سطوح افقی و شیب‌دار را سنبله بزنید.

- قطعه کار را در جهات مختلف به گیره ببندید و تمام سطوح مشابه را با سنبله 100 ، سنبله کاری کنید.
- قطعه کار را به طور عمودی در گیره ببندید به طوری که نوک خمیده آن رو به بالا باشد.
- سطح قطعه کار را به همان طریقی که دسته چکش را سنبله کاری کردید پرداخت نمایید.
- قطعه کار را با پارچه تمیز کنید و کمی به روغن آغشته نمایید.

- اعمال قبلی را با سنبله $P320$ تکرار کنید.
- بعد از سنبله کاری سر چکش و دسته آن، این دو قطعه را در داخل هم پیچ کنید.
- آن قسمت از دسته را که از سر چکش خارج شده با چکش بکوبید و روی آن را با سوهان و سنبله، صاف و پرداخت کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: پرداخت و آب‌بندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	---

۲-۸- آب‌بندی قطعات نسبت به هم

منظور از آب‌بندی دو قطعه نسبت به هم، از بین بردن هرگونه نشتی در محل تماس آن دو قطعه می‌باشد.


۱-۲-۸- روغن سنباده: برای آب‌بندی قطعات نسبت

به هم، از روغن سنباده استفاده کنید. این روغن دارای دو نوع زیر و نرم است. در مراحل اولیه کار، روغن زیر و برای آب‌بندی کامل، روغن نرم را به کار بگیرید. در شکل ۱۲-۸ ظرف روغن سنباده حاوی روغن زیر و نرم را مشاهده کنید.



شکل ۱۲-۸- ظرف روغن سنباده

هنگام کار، روغن را به محل تماس دو قطعه بزنید و قطعات را با فشار کم و یکنواخت نسبت به هم حرکت دهید. از برخورد روغن سنباده به سایر مواضع جلوگیری کنید تا موجب سایش دیگر قطعات نگردد. در پایان کار، محل را با پارچه و پارافین تمیز کنید.

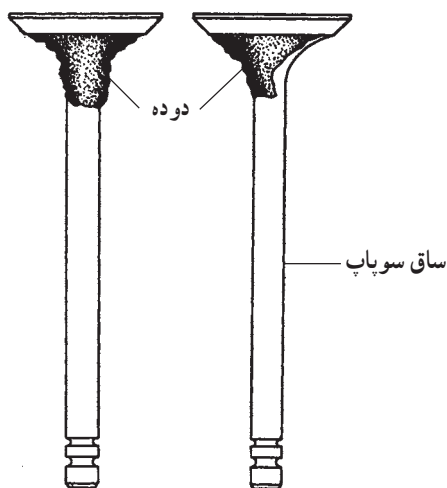

شکل ۱۳-۸

تمرین ۲-۸

هدف: آب‌بندی دو قطعه نسبت به هم
قطعه کار: سرسیلندر و سوپاپ



شکل ۱۴-۸- چوب سوپاپ گردان

وسایل موردنیاز: روغن سنباده زیر و نرم، سوپاپ گردان، نفت، پارافین و کمی پارچه

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک	واحد کار: پرداخت و آب‌بندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۷۴-۳/ک
--	---	--

مراحل کار: می‌خواهیم سوپاپ را نسبت به نشیمنگاهش روی سرسیلندر آب‌بندی کنیم.



۱- سرسیلندر ۲- قطعه چوب ۳- نشیمنگاه
شکل ۱۵-۸



شکل ۱۶-۸

– زیر سرسیلندر دو قطعه چوب قرار دهید به نحوی که وقتی سوپاپ را در آن می‌گذارید، ساق سوپاپ با میز کار برخورد نکند.
– چوب سوپاپ‌گردان را با سر سوپاپ آزمایش کنید که به‌خوبی آن را جذب کند (شکل ۱۶-۸).



شکل ۱۷-۸

– کمی روغن سنباده به قسمت خواب سوپاپ بزنید (شکل ۱۷-۸).

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک	واحد کار: پرداخت و آب‌بندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۷۴-۳-۱۰/ک
--	---	---

– سوپاپ را در نشیمنگاهش قرار دهید.

– سوپاپ‌گردان را بین دو کف دست، با کمی فشار به چپ

و راست بچرخانید (شکل ۱۸-۸).



شکل ۱۸-۸

– گاهی سوپاپ را بلند کنید و در جای دیگر قرار دهید تا

به‌طور یکنواخت ساییده شود.

– وقتی سایش یکنواخت در بین دو سطح به‌وجود می‌آید

که سطح سفید شده یکنواختی در روی خواب سوپاپ و نشیمنگاه آن روی سرسیلندر ببندید.

– آب‌بندی بودن دو قطعه نسبت به هم را با ریختن مقداری

نفت به دور ساق سوپاپ آزمایش کنید.

– محل کار را تمیز کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	واحد کار: پرداخت و آب‌بندی قطعات شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۸ الی ۱۰-۳-۷۴/ک
--	--	---

آزمون

- ۱- از اوراق سنبله به چه منظور استفاده می‌شود؟
- ۲- سنبله‌های کوارتز برای چه مواردی مناسب است؟
- ۳- انواع سنبله از لحاظ نوع پشت‌بند را نام ببرید.
- ۴- موارد استفاده سنبله پرّه‌ای (ورقه ورقه) را ذکر کنید.
- ۵- سنبله با چسب سیلیسی برای چه مصرفی مناسب است؟
- ۶- پوست آب چیست؟
- ۷- سنبله با نمرة ۱۰۰ در کدام درجه‌بندی قرار دارد؟
- ۸- منظور از آب‌بندی چیست؟
- ۹- انواع روغن سنبله را نام ببرید و موارد کاربرد هر کدام را ذکر کنید.
- ۱۰- در آب‌بندی، قطعات را با فشار و نسبت به هم حرکت دهید.

واحد کار

برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد، فراگیر باید بتواند:

- روشهای بریدن لوله‌ها را بیان کند.
- انواع لوله‌بر را بشمارد.
- طرز بریدن لوله‌های مسی را توضیح دهد.
- طرز بریدن لوله‌های فولادی را توضیح دهد.
- با استفاده از لوله‌بر، لوله نرم فلزی را ببرد.
- مفهوم پرچ کردن سر لوله‌ها را بیان کند.
- پرچ کن لوله و طرز استفاده از آن را توضیح دهد.
- سر لوله نرم فلزی را پرچ کند.
- روشهای خم کاری لوله‌ها را توضیح دهد.
- وسایل خم کاری لوله‌ها را بیان کند.
- لوله نرم فلزی را خم کند.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-ک	واحد کار: برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۹ الی ۷۴-۳-ک
---	---	---


۹- برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی

۹-۱- بریدن لوله‌های نرم فلزی


در ماشینهای کشاورزی و یا اتومبیل لوله‌های سوخت و روغن، اغلب فلزی هستند. اندازه لوله‌ها را برحسب قطر خارجی آنها بیان می‌کنند مانند ۸ mm، ۹ mm و

– لوله‌ها را می‌توانید با کمان اره و یا لوله‌بر ببرید. لوله‌های نرم مانند لوله‌های مسی را که قطر آن زیاد است با تیغه اره دندان‌ریز و لوله‌های سخت مانند لوله‌های فولادی را با تیغه اره دندان‌درشت می‌توانید برش دهید.


۹-۱-۱- لوله‌بر: برای برش لوله با جنسهای مختلف بهتر است از لوله‌بر استفاده کنید. در شکل ۹-۲ چند نوع لوله‌بر را مشاهده می‌کنید.

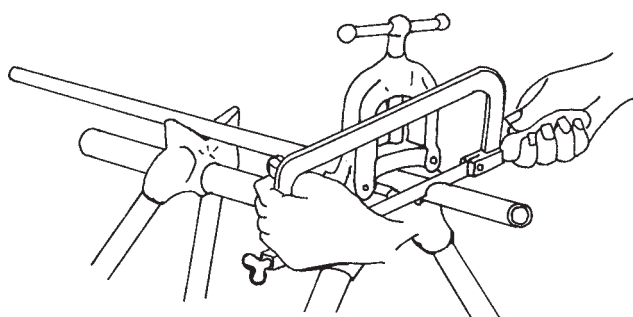


شکل ۹-۱

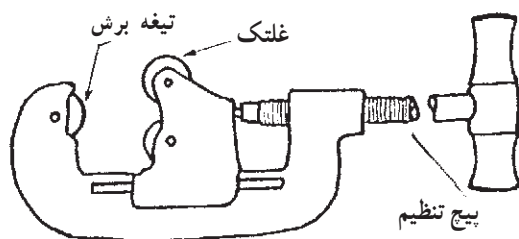

لوله‌بر یک تیغه‌ای

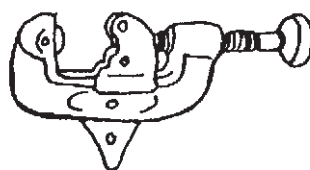

لوله‌بر دو تیغه‌ای

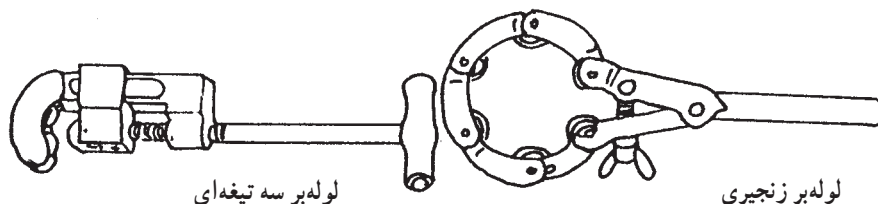

لوله‌بر سه تیغه‌ای

لوله‌بر زنجیری


شکل ۹-۲

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-ک	واحد کار: برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۹ الی ۷۴-۳-ک
--	---	---

۹-۱-۲- برش لوله‌های مسی: برای برش لوله‌های

نازک مسی به ترتیب زیر عمل کنید:

- محل برش را مشخص کنید.
- پیچ انتهای لوله بر را شل کنید.
- لوله را داخل لوله بر طوری قرار دهید که تیغه لوله بر روی خط برش، با لوله تماس پیدا کند.

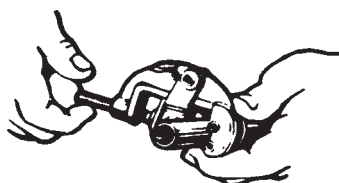


شکل ۹-۳

- پیچ انتهای لوله بر را سفت کنید تا تیغه آن کمی در لوله گیر کند.

- لوله بر را به دور لوله بچرخانید تا شیار کم عمقی در روی لوله ایجاد شود.

- پیچ انتهای لوله بر را کمی دیگر ببندید و مجدداً لوله بر را به دور لوله بچرخانید.

- عملیات بالا را تکرار کنید تا لوله بریده شود.

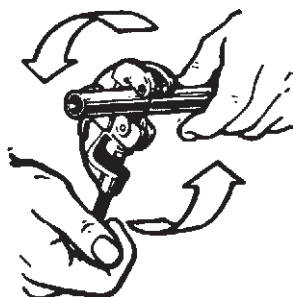


شکل ۹-۴

۹-۱-۳- برش لوله‌های فولادی: برای بریدن لوله‌های

فولادی به روش زیر عمل کنید.

- لوله را در داخل گیره لوله رومیزی و یا پایه دار قرار


دهید.

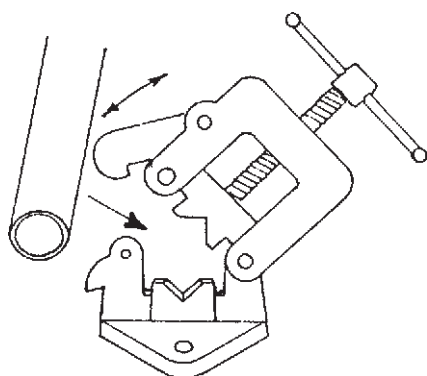

شکل ۹-۵

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>واحد کار: برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۹ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>
---	---	---

– محل برش را اندازه‌گیری کنید و علامت بگذارید.

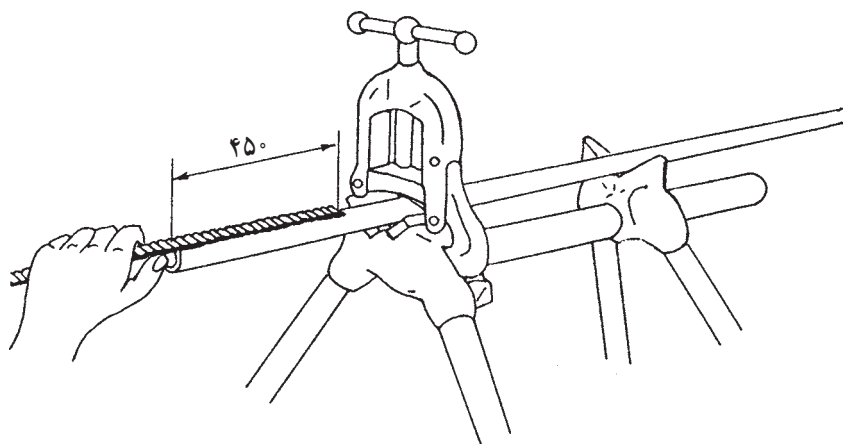


شکل ۶-۹

– پیچ گیره را سفت کنید تا لوله را نگه‌دارد.

– تیغه لوله‌بر را روی خط برش قرار دهید و لوله‌بر را


بیندید.

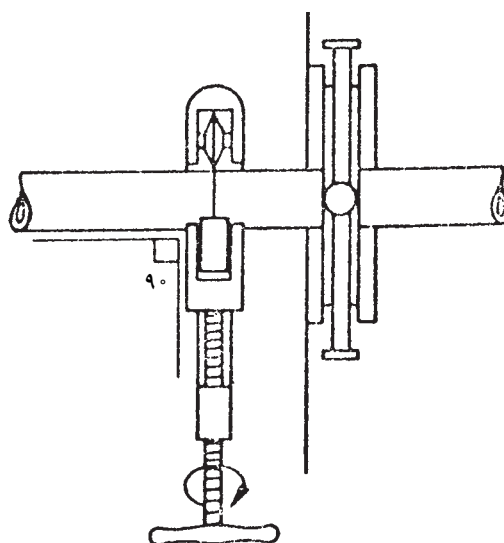

شکل ۷-۹


<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>واحد کار: برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۹ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>
---	---	---

– لوله بر را یک دور بچرخانید.

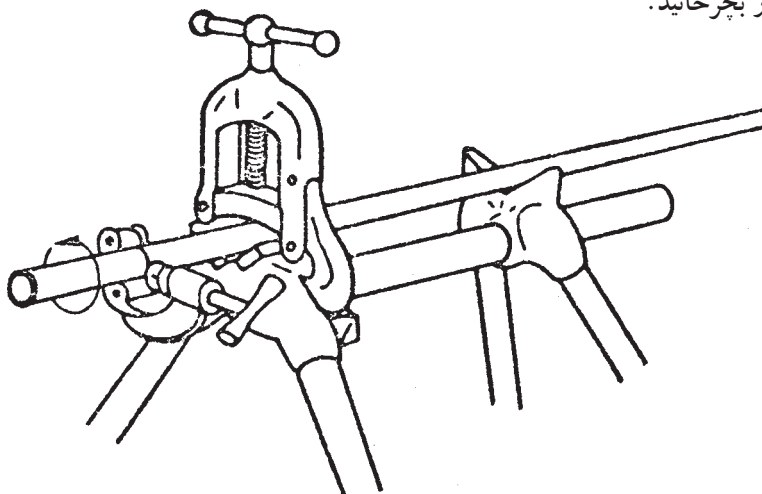


شکل ۸-۹

– به کمک پیچ تنظیم لوله بر، مقدار فشار برش را کمی اضافه کنید.

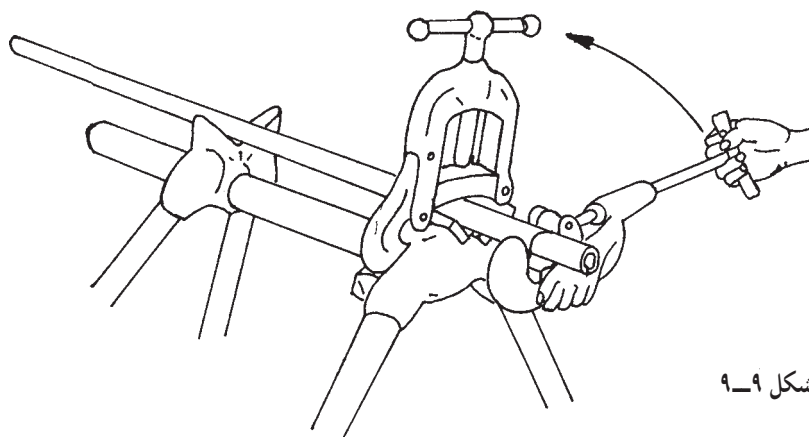

شکل ۹-۹


– یک بار دیگر لوله بر را دور لوله بچرخانید.

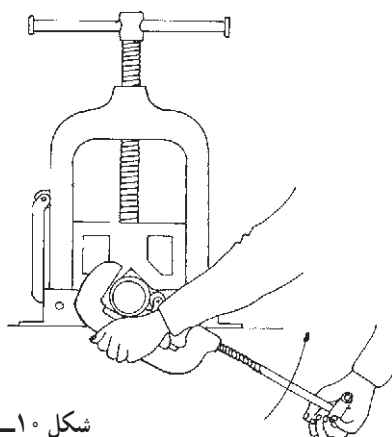

شکل ۱۰-۹

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳-ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳-ک	واحد کار: برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۹ الی ۷۴-۳-ک
--	---	---

- مراحل مذکور را تکرار کنید تا لوله کاملاً بریده شود.
- در صورت لزوم سر لوله را با سوهان مناسب گونیا کنید.

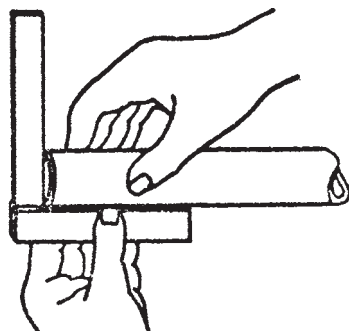

شکل ۹-۱۱

تمرین ۹-۱


- هدف: بریدن لوله مسی
- ابزار مورد نیاز: لوله بر، لوله مسی، متر فلزی
- قطعه کار: لوله مسی



شکل ۹-۱۲

مراحل کار

- اندازه ۳۰۰ میلیمتر از حلقه لوله مسی را مشخص کنید.
- لوله را در داخل لوله بر قرار دهید.
- اندازه مشخص شده را با لوله بر قطع کنید.

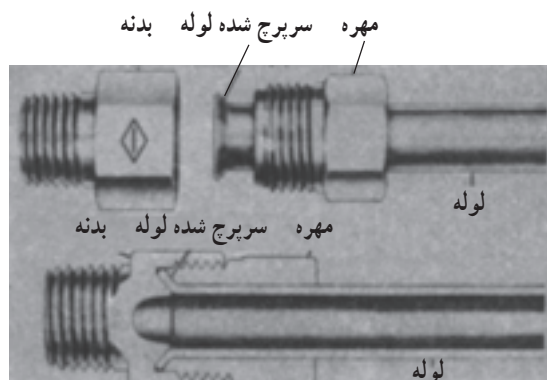


شکل ۹-۱۳


۹-۲- پرچ کردن لوله‌های فلزی

- هنگام اتصال لوله‌های فلزی که امکان حدیده کردن آنها وجود ندارد سر آنها را پرچ می‌کنند.
- بعضی از این اتصالات لوله‌ها را در اشکال ۹-۱۳ و ۹-۱۴ ملاحظه می‌کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۹ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

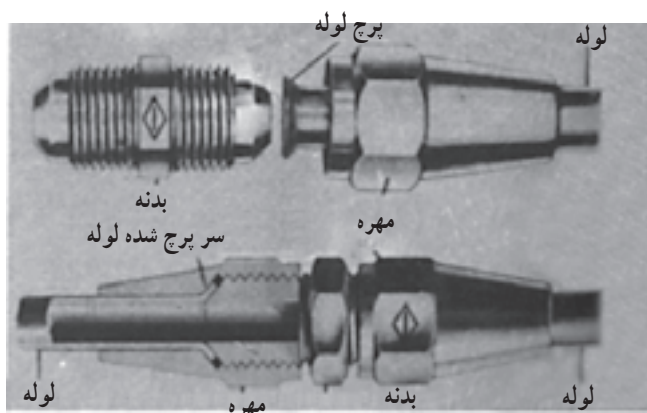

شکل ۹-۱۴

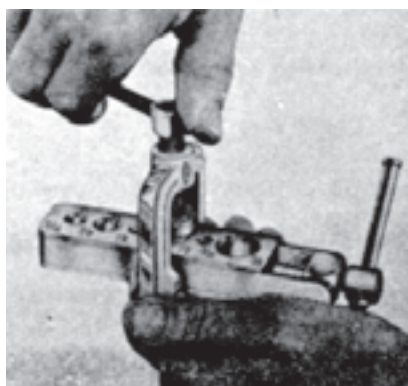


شکل ۹-۱۵

۹-۲-۱- پرچ‌کن لوله (لاله‌کن): برای پرچ کردن لوله‌ها

وسایل مختلفی وجود دارد، ساده‌ترین آنها را در شکل ۹-۱۵ مشاهده می‌کنید. این وسیله شامل یک سنبه مخروطی و یک قالب با سوراخهای مختلف است که لوله‌های با قطر متفاوت را می‌توانید در داخل آن قرار دهید.

۹-۲-۲- روش کار

- کمی روغن به قسمت مخروطی سنبه بمالید.
- لوله را در قالب هم اندازه خود قرار دهید.
- قالب را به کمک پیچ انتهایی سفت کنید.
- رابط را در داخل لوله قرار داده و سپس به وسیله سنبه مخروطی آن را روی لوله محکم کنید.
- رابط را از روی لوله بردارید.
- سنبه را روی لوله قرار دهید و به آرامی پیچ آن را سفت کنید. در مورد لوله‌های از جنس آلومینیم، این کار را به آرامی و با دقت انجام دهید تا باعث ترک برداشتن لوله نشود.

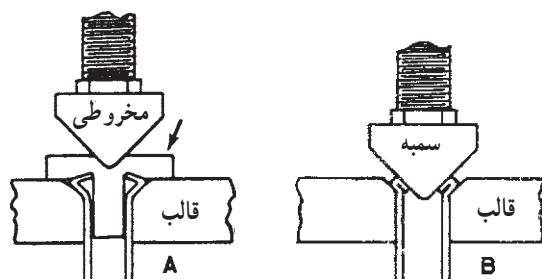

شکل ۹-۱۶

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳۰/۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳۰/۷۴/ک	واحد کار: برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۹ الی ۱۶-۳۰/۷۴/ک
---	---	---


تمرین ۹-۲

هدف: پرچ سر لوله

ابزار مورد نیاز: دستگاه پرچ لوله و لوله مسی

قطعه کار: قطعه کار تمرین ۹-۱

به کمک دستگاه پرچ کن، دو سر لوله را پرچ کنید.

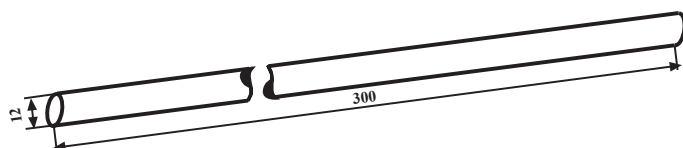


۹-۳- خمکاری لوله‌ها

در خمکاری لوله‌های توخالی که زاویه خم آنها زیاد

است و شعاع خم کوچکی دارند این امکان وجود دارد که مقطع

آنها در محل خم تغییر شکل دهد (جدول ۹-۱).

جدول ۹-۱

در این جدول حداقل شعاع انحنای خم ارائه شده است. برای لوله‌های با دیواره نازک که ضخامت آن از یک میلی‌متر کمتر باشد باید مقدار ردیف پایینی را در نظر گرفت. مقادیر جدول مربوط به شعاع داخلی قوس لوله است.					
جنس					قطر لوله (d) به حسب میلی‌متر
آلیاژهای آلومینیم	آلومینیم	برنج	مس	فولاد	
r به حسب میلی‌متر	r به حسب میلی‌متر	r به حسب میلی‌متر	r به حسب میلی‌متر	r به حسب میلی‌متر	
۱۵	۱۰	۱۵	۵	۵	۶
۲۰	۱۵	۱۵	۱۰	۱۰	۸
۲۵	۲۰	۱۵	۱۰	۱۰	۱۰
۲۵	۲۰	۲۰	۱۰	۱۵	۱۲
۳۰	۲۵	۲۰	۱۵	۱۵	۱۴
۳۵	۳۰	۲۰	۱۵	۱۵	۱۵
۴۰	۳۰	۲۰	۱۵	۱۵	۱۶
۵۰	۳۵	۲۵	۱۵	۲۰	۱۸
۶۰	۴۰	۲۵	۱۵	۲۰	۲۰
۷۰	۴۵	۳۰	۲۰	۲۵	۲۲
۸۰	۶۰	۳۵	۲۰	۲۵	۲۵
۱۱۰	۷۵	۴۰	۳۰	۳۰	۳۰
۱۳۵	۹۰	۵۰	۴۰	۴۵	۳۵
۱۶۰	۱۰۵	۵۰	۴۰	۶۰	۴۰


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۹ الی ۱۰-۳-۷۴/ک
--	--	--

۹-۳-۱- روشهای خم کاری لوله‌ها

– لوله‌هایی از جنس مس، برنج و فلزات سبک و یا فولاد نرم با قطر ۱۰ میلیمتر با ضخامت دیواره حداقل یک میلیمتر را می‌توان بدون تغییر شکل در محل خمش، خم کاری نمود.
– برای خم کردن لوله‌های کوچک می‌توانید از خم‌کنهای فتری نیز استفاده کنید.




شکل ۱۷-۹

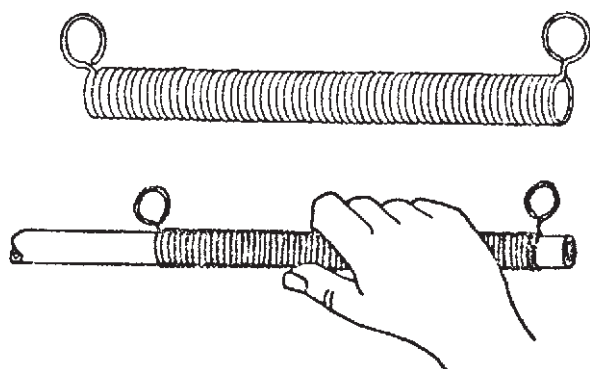

شکل ۱۸-۹

روش کار:

– لوله را در داخل فتر قرار دهید.
– فتر و لوله داخل آنرا کمی بیشتر از اندازه مورد نظر خم کنید.
– فتر را درآورید و خم لوله را بررسی کنید.

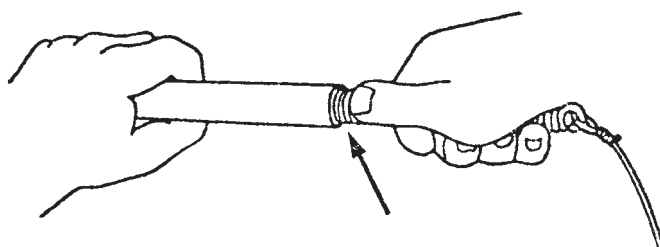

شکل ۱۹-۹

– لوله‌هایی که قطر خارجی آنها بیشتر از ۱۰ میلیمتر است؛ اگر از جنس فولاد نرم، مس، برنج و آلیاژ فلزات سبک هستند و قطر آنها تا ۱۶ میلیمتر است. داخل آنها را با فتر ماریچ تقویت کنید.
برای این منظور، فتری را انتخاب کنید که قطر خارجی آن برابر قطر داخلی لوله باشد و قطر مفتول آن در حدود ۱/۵ میلیمتر باشد.
– فتر را با روغن چرب کنید.
– فتر را داخل لوله کنید تا در محل خم قرار گیرد.
– خم کاری را انجام دهید.


<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>واحد کار: برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی</p> <p>شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۹ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>
---	---	---

– برای خارج نمودن فنر، آن را در جهت پيچش ماريچ بگردانيد تا قطر فنر كوچك شود، سپس آن را خارج كنيد.

اين روش را براي خم كاري لوله‌هايي از جنس آلومينيم و يا سرب با قطر تا ۴۰ ميليمتر نيز مي‌توانيد به كار ببريد.

براي خم كردن لوله‌هاي فولادي با قطر بيش از ۱۶ ميليمتر بايد آنها را با ماسه نرم و خشك پر كنيد.


– يك سر لوله را با چوب مخروطي شكل محكم مسدود كنيد.

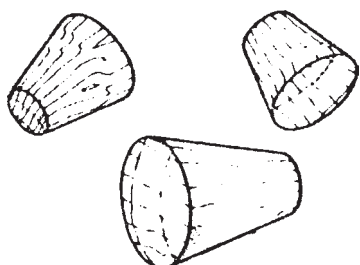

شكل ۹-۲۰


– از سر ديگر لوله، داخل آن را با ماسه پر كنيد.

– با ضربه زدن به وسيله دسته چوبي چكش يا دو شاخه چوبي به بدنه لوله و همچنين كوبيدن ماسه، تراكم داخلي آن رابه حداكثر برسانيد. در غير اين صورت محل خم دو پهن مي‌شود.

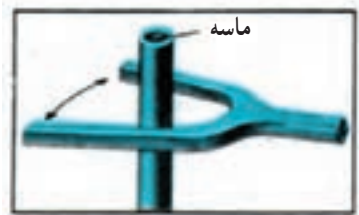


شكل ۹-۲۱

– در ديگر لوله را نيز با چوب مخروطي مسدود كنيد.

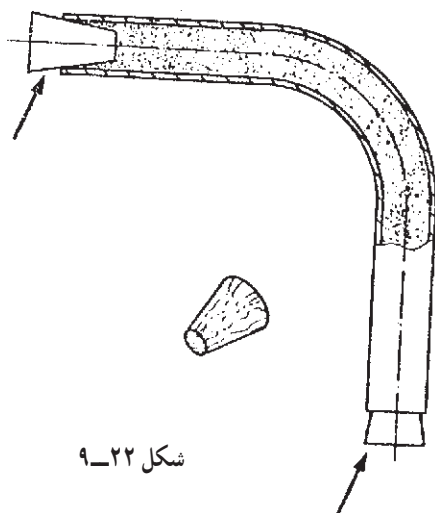

شكل ۹-۲۲

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۹ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

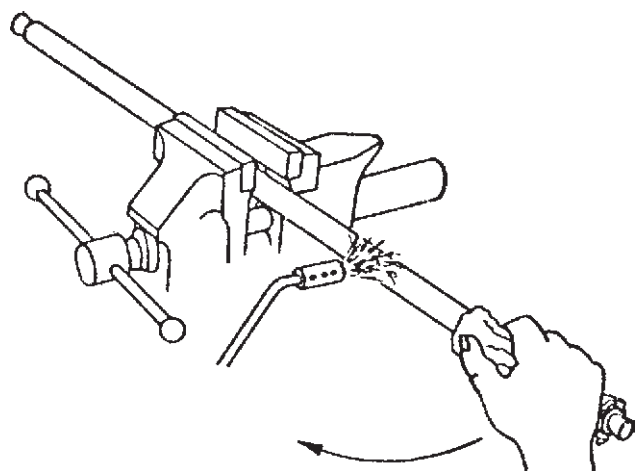

شکل ۹-۲۳

– لوله را به لب گیره و گیره ببندید.

– محل خم کاری را حرارت دهید تا لوله نرم شود. چنانچه از ماسه تر استفاده کرده باشید، در اثر حرارت، آب موجود در ماسه تبدیل به بخار شده، باعث ترکیدن لوله و یا خارج شدن درپوشها می‌شود.

– اگر لوله درزدار است، درز آن را در ناحیه خنثی (خط وسط) قرار دهید تا درز باز نشود.



شکل ۹-۲۴

برای خم کردن لوله‌های با دیواره نازک، از جنس مس، برنج، آلومینیم و یا برنز از کلفون^۱ و یا سرب استفاده کنید (شکل ۹-۲۳).

– لوله را با حرارت دادن نرم کنید.

– داخل لوله را تمیز کنید.

– یک سر لوله را مسدود کنید.

– کلفون و یا سرب را به صورت مذاب درآورید (a). (در موقع ذوب کردن ۱ تا ۲٪ روغن به آن اضافه کنید تا قابلیت انعطاف آن بیشتر شود و در لوله بریزید.)


سر دیگر لوله را نیز ببندید.

عمل خم کاری را انجام دهید (b).

– پس از خم کاری با حرارت مختصر، کلفون را خارج کنید و بقایای آن را با بنزین تمیز کنید.

۱- کلفون: عبارت از صمغ مهم سرو می‌باشد و از مواد باقیمانده از تقطیر تربانتین به دست می‌آید و در حالت معمولی شکننده است.


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۷۴-۳/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۷۴-۳/ک	واحد کار: برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۹ الی ۷۴-۳/ک
--	---	---

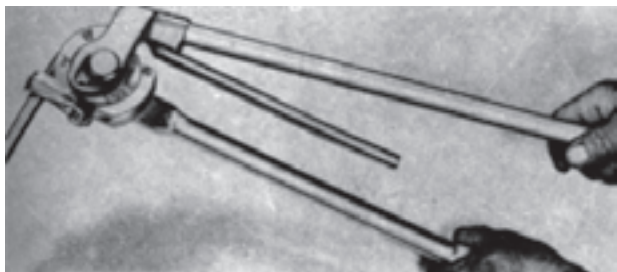



خم کردن لوله‌های با قطر زیاد و یا جنس سخت را به کمک لوله خم‌کنها انجام دهید.
در شکلهای ۹-۲۵، ۹-۲۶ و ۹-۲۷ انواع متداول لوله خم‌کن را مشاهده می‌کنید.

شکل ۹-۲۵- لوله خم‌کن اهرمی

سه قالب در اندازه‌های مختلف

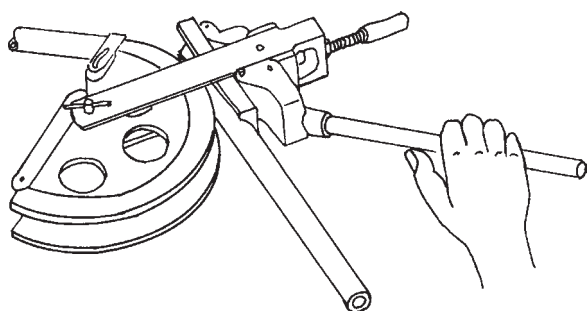

شکل ۹-۲۶- لوله خم‌کن رومیزی

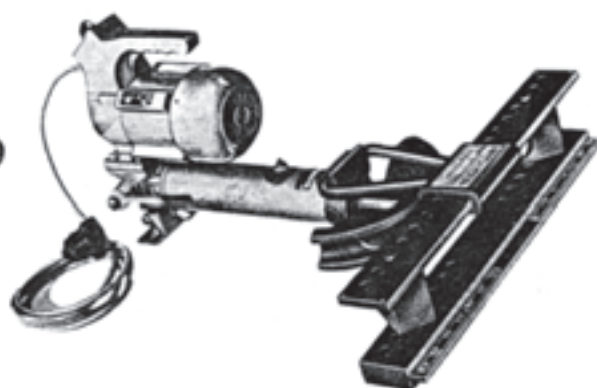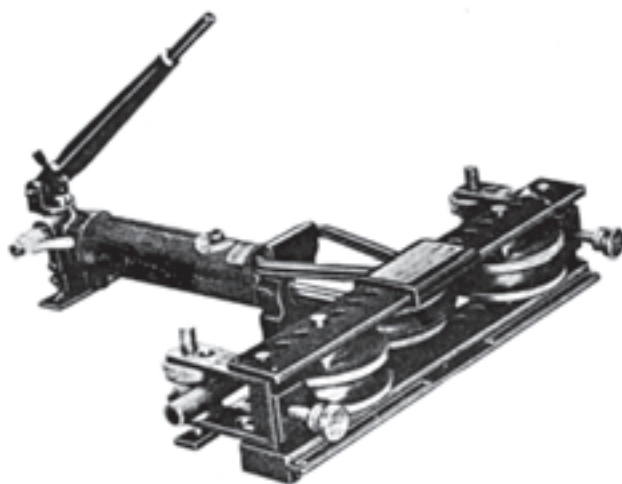

شکل ۹-۲۷- لوله خم‌کن هیدرولیکی

<p>مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>	<p>واحد کار: برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۹ الی ۱۶-۳-۷۴/ک</p>
---	---	---

قالبهای لوله خم کنها به صورت نیم گرد است.
شعاع خمش قالبها را متناسب با قطر لوله و حداقل شعاع
خمش مجاز انتخاب کنید.


مراحل کار با توجه به شکل ۹-۲۸ به شرح زیر است.

– قالب را روی لوله خم کن نصب کنید.


– لوله را در داخل قالبها قرار دهید.

– اهرم لوله خم کن را پایین آورید.

– لوله خم شده را از لوله خم کن باز کنید.

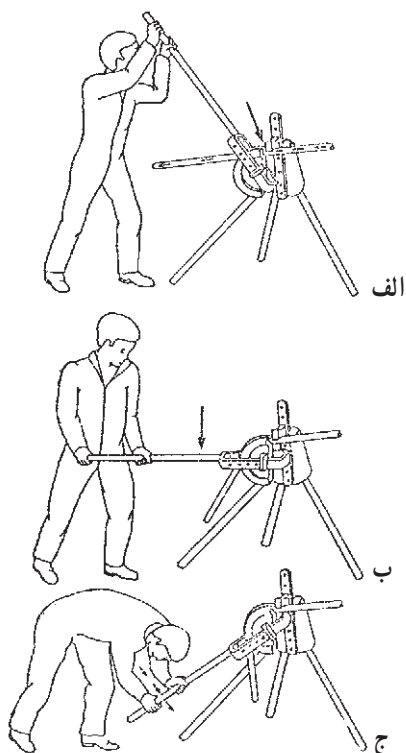

شکل ۹-۲۸ – مراحل خم کاری لوله

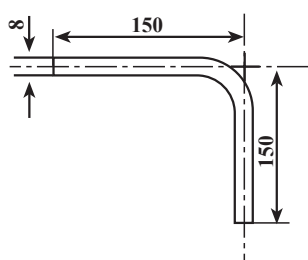

شکل ۹-۲۹

تمرین ۹-۳

هدف: خم کردن لوله

ابزار مورد نیاز: فنر و لوله مسی

قطعه کار: لوله مسی به طول ۳۰۰ و قطر ۸ میلی متر


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۹ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

آزمون

- ۱- لوله‌ها را با و یا می‌توان برید.
- ۲- انواع لوله‌بر را نام ببرید.
- ۳- پرچ کردن لوله‌های فلزی به چه منظوری انجام می‌شود؟
- ۴- ساختمان پرچ کن لوله را شرح دهید.
- ۵- محل خم لوله در چه صورتی تغییر شکل می‌دهد؟
- ۶- برای خم کردن لوله‌های کوچک می‌توانید از خم کن استفاده کنید.
- ۷- برای خارج کردن فنر از داخل لوله، چگونه باید عمل کرد؟
- ۸- هنگام خم کاری لوله‌های فولادی با قطر بیش از ۱۶ میلیمتر، برای جلوگیری از تغییر شکل آن چه باید کرد؟
- ۹- از سرب مذاب در خم کاری کدام لوله‌ها استفاده می‌شود؟
- ۱۰- موارد کاربرد لوله خم کن را ذکر کنید.

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۹ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

ضمیمه ۱

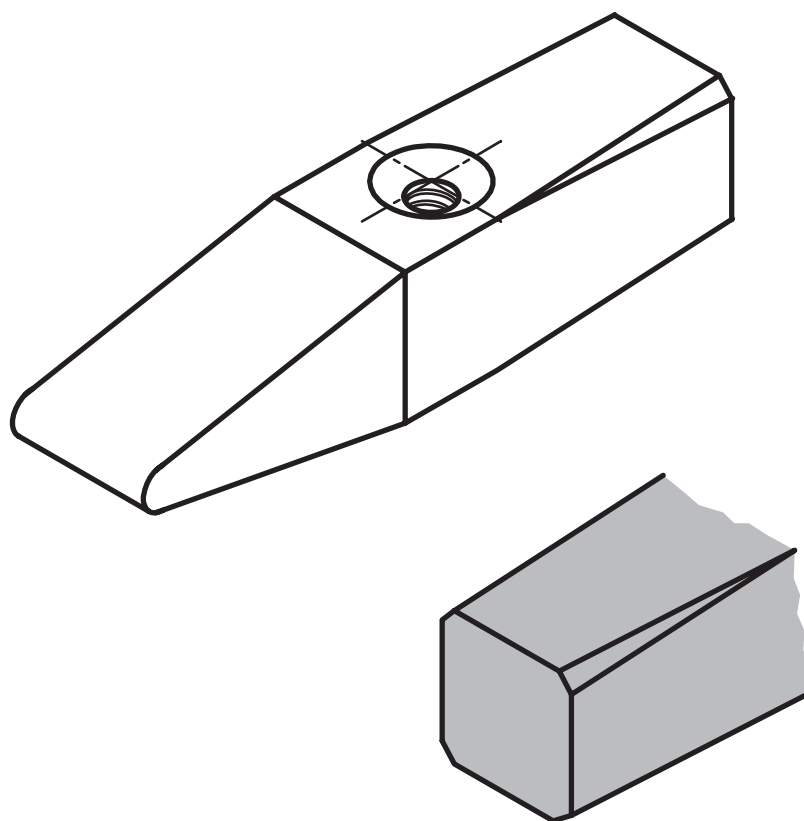

۲	دسته چکش	۱	St ۳۷	# ۱۲×۲۳۷	
۱	سر چکش	۱	St ۳۷	□ ۱۸×۹۵	
شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه مواد اولیه	ملاحظات
مقیاس: ۱:۱	نام قطعه کار: چکش سبک				شماره نقشه: ۱
تلرانس: ۰/۱	هدفهای آموزشی: سوهان کاری «قوس - استوانه» - حدیده کاری - پرچکاری				مدت:

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: فلزکاری عمومی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳ الی ۱۶-۳-۷۴/ک	واحد کار: برش و خم کردن لوله‌های نرم فلزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۳۹ الی ۱۶-۳-۷۴/ک
--	--	--

منابع

- ۱- خادمی اقدم صمد و نصیری زنوزی بهروز، کتاب درس فنی سال اول آموزش فنی، وزارت آموزش و پرورش
- ۲- محمدی بوساری، محمد، کتاب درس فنی سال دوم اتومکانیک، وزارت آموزش و پرورش
- ۳- محمودی آستارایی ابراهیم و احمدزاده محمدحسین، کتاب درس فنی سال چهارم ماشین ابزار، وزارت آموزش و پرورش
- ۴- خواجه حسینی محمد و دیگران، کتاب کارگاه مکانیک عمومی فنی و حرفه‌ای، وزارت آموزش و پرورش
- ۵- خادمی اقدم صمد و نصیری زنوزی بهروز، کتاب فلزکاری، کارگاه خوداتکایی سال اول، وزارت آموزش و پرورش
- ۶- گرلینگ هنریش کتاب در پیرامون ماشینهای افزار، ترجمه علی اکبر جوانفر، نشرافکار
- ۷- هوسپیان آلبرت، کتاب ابزارشناسی فلزکاری، ترجمه حمید شبیری نبوی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
- ۸- صافی محمدعلی، کتاب فلزکاری، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
- ۹- سنگ زنی و سنگ سمباده، ترجمه مهندس لکانی، انتشارات دانش و فن
- ۱۰- ویسورگ اریش، درس فنی اساسی برای فلزکاری، ترجمه محمود ربیعزاده
- ۱۱- Grund Fachkunde Metall Ernstklett
- ۱۲- Fang an mit Metall Westerman
- ۱۳- Fachkunde Fur Maschinenschlosser Ernst klett

