

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

کارگاه جوش (۲)

رشته تأسیسات

زمینه صنعت

شاخص آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۱۸۵۷

۶۳۹	بهرامزادگان، ناصر
/۳	کارگاه جوش(۲)/ مؤلف : ناصر بهرامزادگان. - تهران : شرکت چاپ و تشرکتاب‌های
۱۳۹۴	ک ۴۸۳ ب/ درسی ایران، ۱۳۹۴.
۱۳۹۴	۱۲۲ ص. : مصور. - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۱۸۵۷)
	متون درسی رشته تأسیسات، زمینه صنعت.
	برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های
	درسی رشته تأسیسات دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش
	و پژوهش.
۱	۱. جوشکاری - کارگاه‌ها. الف . بهرامزادگان، ناصر. ب . ایران . وزارت آموزش و پژوهش. کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های درسی رشته تأسیسات. ج. عنوان. د. فروست.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی
و حرفه‌ای و کارداش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام نگار(ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وبگاه (وبسایت)

یکاهای اندازه‌گیری، علائم اختصاری و نقشه‌های موجود در این کتاب توسط کارشناسان تخصصی
 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بررسی و به تأیید رسیده است.

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

نام کتاب : کارگاه جوش (۲) - ۳۵۸/۳۶

مؤلف : ناصر بهرامزادگان

اعضای کمیسیون تخصصی : احمد آقازاده هریس، حشمت الله منصف، عباس عباسی، اصغر قدیری مقدم،

داود بیطرфан، امیر لیلازمه‌آبادی و گیتی شیروانی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۰۶۱۱۶۱-۸۸۸۳۱، ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰، دورنگار ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹،

وеб‌سایت : www.chap.sch.ir

صفحه آرا : فائزه محسن شیرازی

طرح جلد : محمدحسن معماری


ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپختن)

تلفن : ۰۹۰۸۵۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶، دورنگار ۰۹۰۸۵۱۶-۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ پانزدهم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.

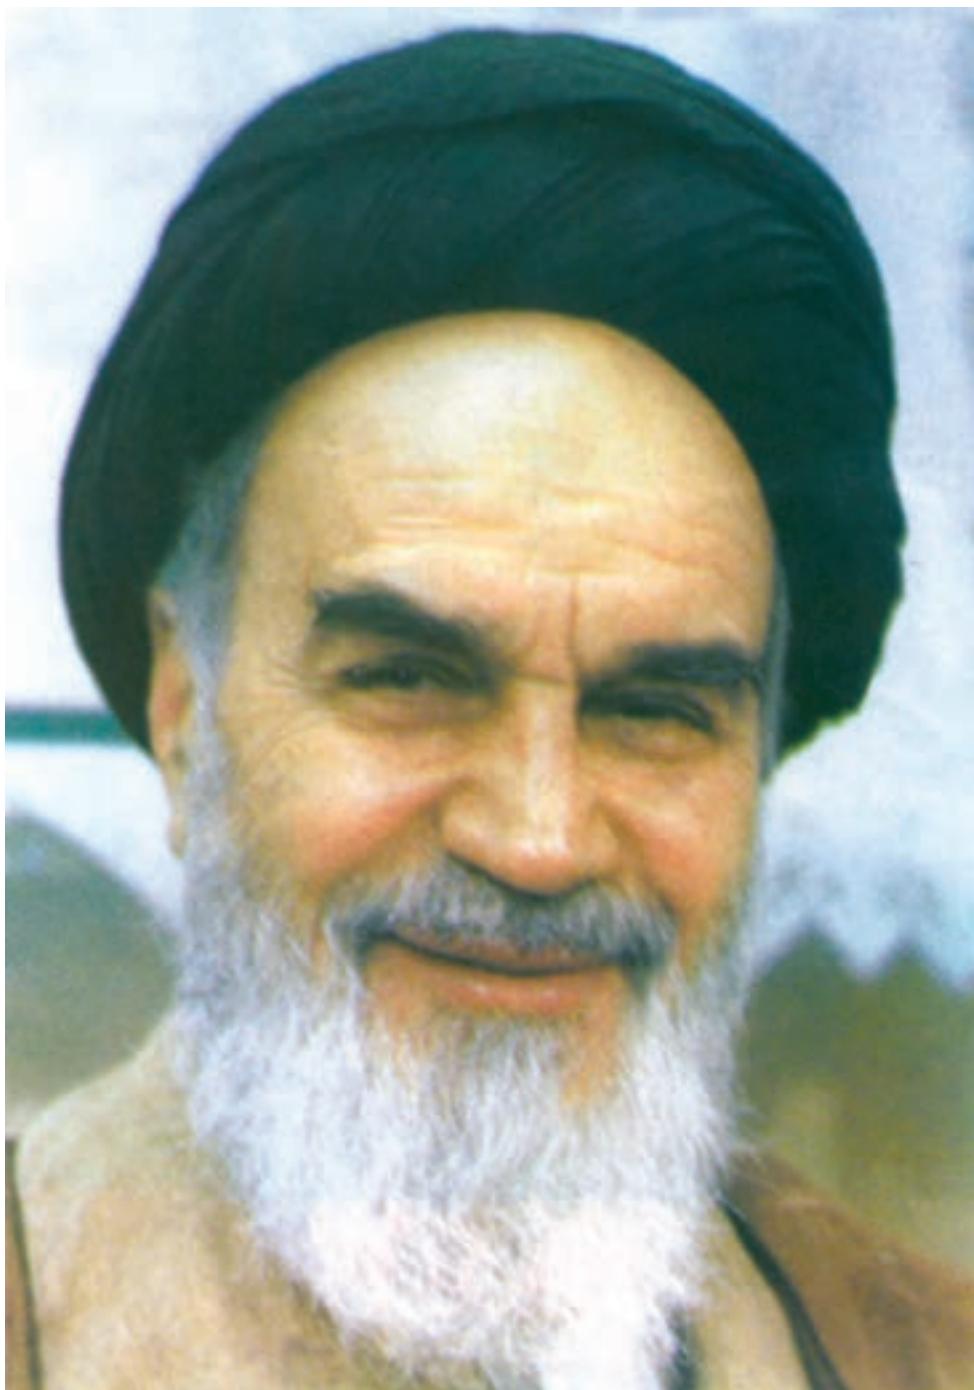

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید
و از انتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

فهرست مطالب

<p>۲۱ ۱-۳-۱۲ - ماسک جوش کاری</p> <p>۲۴ فصل دوم - الکترودهای پوشش دار SMAW</p> <p>۲۵ ۲-۱ - نگه داری الکترود</p> <p>۲۶ ۲-۲ - نقش فلاکس در جوش کاری</p> <p> ۲-۳ - گروه بندی الکترودها از لحاظ پوشش شیمیایی</p> <p>۲۷ ۲-۳-۱ - الکترودهای اکسیدی</p> <p>۲۷ ۲-۳-۲ - الکترودهای اسیدی</p> <p>۲۷ ۲-۳-۳ - الکترودهای روتایلی</p> <p>۲۷ ۲-۳-۴ - الکترودهای سلولزی</p> <p>۲۷ Low hydrogen ۲-۳-۵ - الکترودهای بازی</p> <p> ۲-۴ - طبقه بندی الکترودهای فولاد و آلیاژ های فولادی</p> <p>۲۹ ۲-۵ - فولاد و آلیاژ های فولاد</p> <p>۳۰ ۲-۵-۱ - آلیاژ های فولاد</p> <p> ۲-۵-۲ - کُد یا رمز شناسایی فولادهای آلیاژی</p> <p>۳۲ ۲-۵-۳ - شناسایی فولادها</p> <p>۳۶ فصل سوم - حفاظت و ایمنی</p> <p>۳۶ ۳-۱ - ایمنی عمومی در محیط کارگاه و کارخانه</p> <p>۳۶ ۳-۲ - لباس و ادوات ایمنی شخصی</p> <p>۳۷ ۳-۳ - نگه داری محیط کارگاه</p> <p>۳۷ ۳-۴ - خطرات آتش سوزی</p> <p>۳۷ ۳-۵ - خطرات ناشی از ماشین</p>	<p>۳ فصل اول - جوش کاری با قوس الکتریکی</p> <p>۳ ۱-۱ - تعاریف و مقدمات</p> <p>۳ ۱-۱-۱ - مدار الکتریکی</p> <p>۴ ۱-۱-۲ - شدت جریان</p> <p>۴ ۱-۱-۳ - ولتاژ</p> <p>۵ ۱-۱-۴ - افت ولتاژ</p> <p>۵ ۱-۱-۵ - جریان مستقیم و متناوب (DC و AC)</p> <p>۵ ۱-۱-۶ - فرکانس</p> <p>۷ ۱-۱-۷ - ولتاژ مدار باز و ولتاژ قوس</p> <p>۷ ۱-۲ - ایجاد قوس الکتریکی با الکترود دستی</p> <p>۸ ۱-۳ - ماشین های جوش کاری</p> <p>۸ ۱-۳-۱ - ماشین های ac</p> <p>۸ ۱-۳-۲ - کنترل بازده و یک سوکردن شدت جریان</p> <p>۱۱ ۱-۳-۳ - رکتی فایر</p> <p>۱۲ ۱-۳-۴ - ماشین های جوش کاری «DC»</p> <p>۱۴ ۱-۳-۵ - رابطه ای ولت و آمپر در جوش کاری</p> <p>۱۵ ۱-۳-۶ - قطب های جوش کاری (Polarity)</p> <p>۱۶ ۱-۳-۷ - مشخصات ماشین های جوش کاری</p> <p>۱۷ ۱-۳-۸ - کابل جوش کاری</p> <p>۱۹ ۱-۳-۹ - ترمینال های کابل جوش کاری</p> <p>۲۰ ۱-۳-۱۰ - دستگاه و ابزار تمیز کننده جوش</p> <p>۲۱ ۱-۳-۱۱ - انبر الکترود یا الکترود گیر Electrode holder</p>
---	--

۶۳	۶-۱-۴ - سیستم فشار در جوش مقاومتی	۲۸	۳-۶ - گرد و خاک و دود
	۶-۱-۵ - ترانسفورماتور نقطه‌ی جوش	۳۹	۳-۷ - بازرسی دستگاه
۶۴	۶-۱ مقاومتی	۴۰	۳-۸ - پاراوان
۶۵	۶-۱-۶ - تنظیم نقطه‌ی جوش	۴۰	۳-۹ - هواکش
	۶-۲ - درز جوش مقاومتی یا جوش غلتکی	۴۰	۳-۱۰ - کمربند ایمنی
۶۵	(RSEW)	۴۰	۳-۱۱ - شرایط ایمنی ماشین‌های جوش‌کاری
	۶-۳ - جوش واژگونه سر به سر		
۶۷	(UW) Upset Welding		
۶۸	۶-۴ - فلاش جوش (FW)		
	فصل هفتم - تمرین‌های عملی جوش‌کاری با قوس دستی		فصل چهارم - نکات فنی در جوش‌کاری با قوس دستی
۷۰	۷-۱ - کار شماره ۱ - ایجاد قوس الکتریکی و جوش‌دادن زنجیره‌ای کوتاه روی ورق فولاد	۴۲	۴-۱ - انتخاب دستگاه جوش‌کاری
۷۱	کم کربن	۴۲	۴-۲ - راه اندازی و تنظیم دستگاه جوش‌کاری
۷۱	۷-۱-۱ - اطلاع عمومی	۴۴	۴-۳ - انتخاب صحیح الکترود
۷۱	۷-۱-۲ - تکنیک جوش‌کاری	۴۴	۴-۴ - ایجاد قوس الکتریکی با الکترود دستی
۷۱	۷-۱-۳ - بازرسی	۴۵	۴-۵ - ایجاد مهره جوش
۷۴	۷-۱-۴ - نقشه و روش اجرای کار	۴۷	۴-۶ - تمیز کردن جوش
	۷-۲ - کار شماره ۲ - جوش دادن گرده‌ی زنجیره‌ای با طول بلند در روی ورق آهن		
۷۴	۷-۳ - کار شماره ۳ - جوش دادن گرده‌ی بافتی (زیگراگ) روی ورق صاف		
	۷-۴ - کار شماره ۴ - جوش دادن درز لبه‌ی روی هم در حالت سطحی		
۸۰			
۸۲	۷-۵ - کار شماره ۵ - جوش‌کاری درز لبه‌ی کار شماره ۶ - جوش دادن درز ساده‌ی بدون پخ سر به سر		
۸۶	(Single - Square - groove weld)	۵۸	فصل ششم - جوش مقاومتی نقطه‌ی جوش
	۷-۷ - کار شماره ۷ - جوش‌کاری اتصال گوشه‌ای و T شکل (Corner or T-joint SMAW)	۵۸	۶-۱ - نقطه‌ی جوش
۸۸	۷-۸ - کار شماره ۸ - جوش دادن زاویه‌ی خارجی یا درز جناغی (Outside corner) به وسیله‌ی گرده مرکب	۵۹	۶-۱-۱ - الکترود در نقطه‌ی جوش
		۶۰	۶-۱-۶ - پارامترهای کنترل کننده‌ی جوش مقاومتی نقطه‌ی جوش
۹۱		۶۱	۶-۱-۳ - شدت جریان

۱۰۷	اتصال لبه روی هم و اتصال سر به سر در حالت قائم از پایین به بالا	۷-۹ کار شماره ۹- جوش کاری اتصال سر به سر در حالت سطحی
	۷-۱۵ کار شماره ۱۴- جوش کاری بالای سر در دو سطح صاف	۷-۱۰ کار شماره ۱- جوش دادن لوله روی پلیت
۱۰۹	(overhead welding position)	۹۸ صاف در وضع قائم در یک پاس
	۷-۱۶ جوش کاری لوله های فولادی با استفاده از روش SMAW	۷-۱۱ کار شماره ۱۱- جوش دادن گردد زنجیره ای در روی ورق صاف در حالت افقی
۱۱۲	۷-۱۷ کار شماره ۱۵- جوش کاری لوله $\frac{1}{2}$ "	۱۰۰ Horizontal Welding-Position
۱۱۶	در وضعیت "1G"	۱۰۳ ۷-۱۲ جوش کاری در وضع قائم
۱۱۸	۷-۱۸ کار شماره ۱۶- لوله کشی گاز	۷-۱۳ کار شماره ۱۲- جوش دادن مهره زنجیره ای در حالت قائم از بالا به پایین روی ورق صاف
۱۲۲	منابع و مأخذ	۷-۱۴ کار شماره ۱۳- جوش دادن اتصال سپری-

هدف کلی

ایجاد تغییرات رفتاری در دانشآموزان (هنرجویان) رشته تأسیسات به نحوی که قادر باشند با بهره‌گیری از اصول و فناوری روز ورقه‌های فولادی و لوله‌های فولادی را با ایجاد قوس الکتریکی به روش دستی جوشکاری نمایند.

مقدمه

جوش کاری علاوه بر این که نقش ارزنده‌ای در تولید دارد، در توسعه و گسترش صنایع و مرمت قطعات نیز، اثر بسیار مطلوبی دارد. امروزه برای تولید اتومبیل‌های جدید، کارخانه‌های سازنده میلیون‌ها دلار صرف دستگاه و ابزارهای مدرن جوش کاری و نیز تحقیقات می‌نمایند.

بسیاری از پل‌ها، ساختمان‌های فلزی، کشتی‌ها و خطوط لوله‌ی ماشین‌های راهماسازی و کشاورزی را از طریق جوش کاری می‌سازند و تولید می‌کنند. صنایع فضایی بدون استفاده از روش‌های مختلف جوش کاری، قادر به تولید هوایماهی‌ای غولپیکر، راکت‌ها و غیره نخواهند بود. با توسعه و پیشرفت این علم در عصر حاضر، امکان جوش کاری در خارج از جو و در فضانیز میسر شده است.

کاربرد جوش کاری در صنایع سبک هم مانند تولید تلویزیون – یخچال – کابینت‌های آشپزخانه – ماشین‌های ظرفشویی و لباس‌شویی و ... غیرقابل انکار است.


در حال حاضر کشورهای پیشرفته‌ی جهان از روش‌های بسیار متنوع جوش کاری مانند لیزر – الکترون بیم – اولتراسونیک – انفجاری و اصطکاکی استفاده می‌کنند.

جوش کاری با قوس الکتریکی

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- قوانین الکتریسیته در استفاده صحیح از دستگاه‌های جوش کاری را شرح دهد.
- ۲- ساختمان ماشین‌های جوش کاری را از نظر نوع شدت جریان برق توضیح دهد.
- ۳- ساختمان ترانسفورماتور جوش کاری را تشریح نماید.
- ۴- نحوه کنترل بازده و یکسوکردن شدت جریان را توضیح دهد.
- ۵- نحوه یکسوکردن شدت جریان را شرح دهد.
- ۶- ویژگی ژنراتور جوش کاری را از نظر وضعیت شدت جریان الکتریکی توضیح دهد.
- ۷- اصول اولیه جوش کاری با استفاده از قوس الکتریکی و الکترود دستی و جریان الکتریکی مستقیم را تشریح کند.
- ۸- جوش کاری با قطب مستقیم و معکوس را توضیح دهد.
- ۹- ملاک‌هایی که در گزینش قطب (مستقیم و معکوس) جوش کاری اهمیت دارد، توضیح دهد.
- ۱۰- مشخصات ماشین‌های جوش کاری را توضیح دهد.
- ۱۱- مشخصات کابل جوش کاری و ترمینال‌های آن را توضیح دهد.
- ۱۲- مشخصات دستگاه‌ها و ابزار تمیزکننده جوش کاری را شرح دهد.
- ۱۳- مشخصات انبر الکترود را شرح دهد.
- ۱۴- ویژگی‌ها و انواع ماسک جوش کاری و لباس ایمنی را توضیح دهد.

۱- جوش کاری با قوس الکتریکی

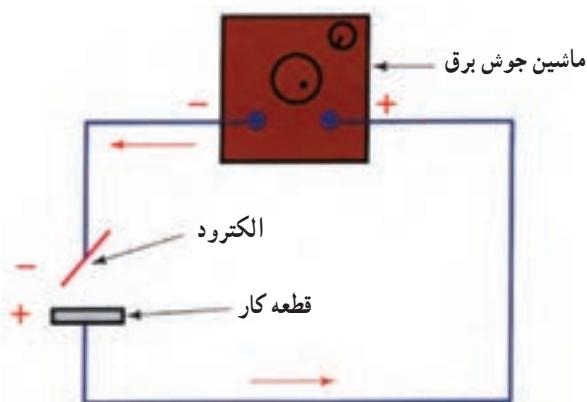

شکل ۱-۱- مدار الکتریکی ماشین جوش کاری


۱-۱- تعاریف و مقدمات

۱-۱-۱- مدار الکتریکی: مدار الکتریکی مسیری است که جریان الکتریسیته (الکترون‌ها) در آن جاری می‌شود و این مسیر از ترمینال منفی ژنراتور (جایی که شدت جریان تولید می‌شود) شروع شده به وسیله‌ی سیم یا کابل به طرف ترمینال مثبت هدایت می‌شود (شکل ۱-۱).


الکترون‌ها در مدار جریان یابند «ولتاژ» نامیده می‌شود. این نیرو مانند فشاری است که باعث جریان آب در لوله می‌شود. در سیستم آب پمپ باعث فشار است در حالی که در مدار الکتریکی ژنراتور یا ترانسفورماتور مولد فشار است که الکترون‌ها را در سیم به حرکت وارد می‌کند (ولت) است و دستگاهی که آن را اندازه گیری می‌کند «ولت متر» نامیده می‌شود (شکل ۱-۲).

۱-۱-۲ شدت جریان: شدت جریان تعداد الکترون‌هایی است که در یک ثانیه از یک نقطه از مدار می‌گذرد و واحد آن آمپر است که به طور اختصار «amp» یا «amps» نوشته می‌شود. (یک آمپر یعنی 6×10^{-18} عدد الکtron) دستگاه اندازه گیری آمپر «آمپر متر» (ampermeter) است.

۱-۱-۳ ولتاژ: نیرویی (emf)^۱ که باعث می‌شود

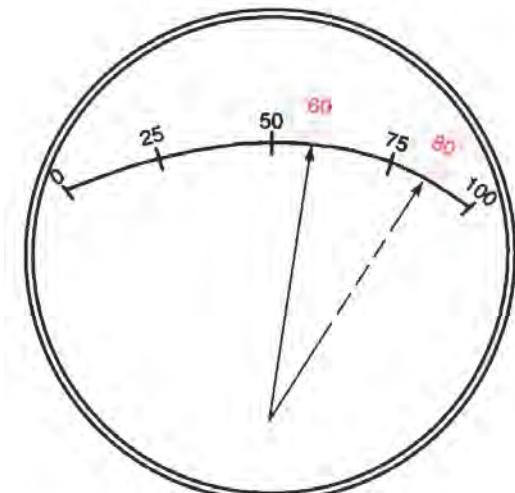


مدار باز

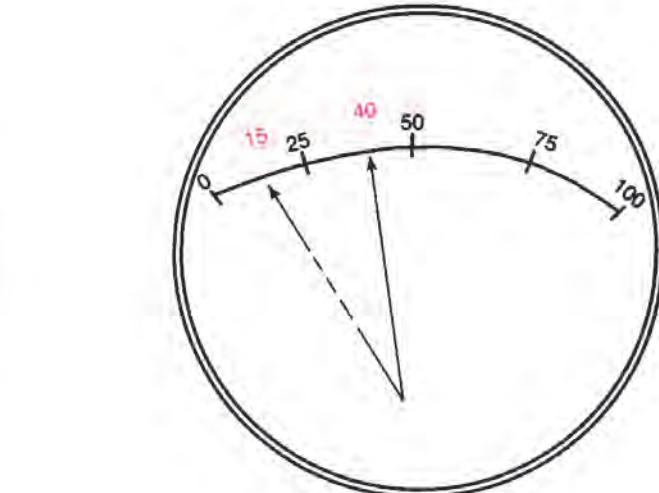


ولت متر

مدار بسته (در حال جوشکاری)

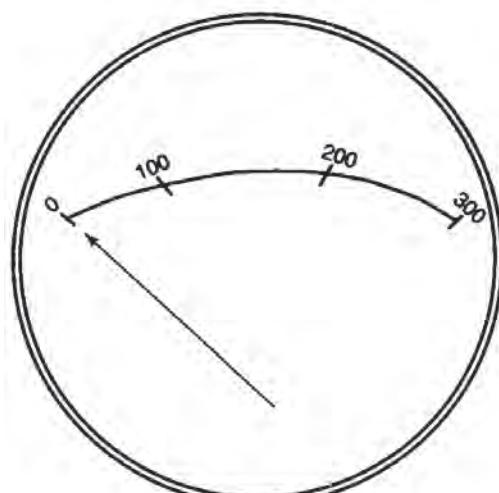

مدار باز


آمپر متر

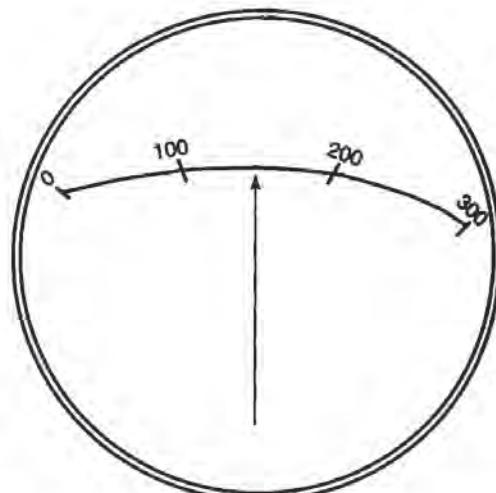

مدار بسته (در حال جوشکاری)

شکل ۱-۲- ولتاژ و آمپر متر در دستگاه جوشکاری

زیاد کرد. برای مثال از این دستگاه در روش جوشکاری با گاز آرگون برای شروع ایجاد قوس الکتریکی استفاده می‌شود. همچنین در روش برجسته جوش القایی، در دستگاه‌های اولتراسوئیک وغیره از آن استفاده می‌شود. یک سیکل کامل شدت جریان « 360° » است، بنابراین حداکثر ولتاژ مثبت در زاویه‌ی 90° و حداکثر ولتاژ منفی در زاویه‌ی 270° است و در زوایای 0° و 180° ، جهت ولتاژ تعویض شده، از صفر می‌گذرد (شکل ۱-۳). در جوشکاری بهتر است که یک نیمسیکل جریان متناوب را «DCSP»^۲ و نیمسیکل دیگر را «DCRP»^۳ بنامیم.

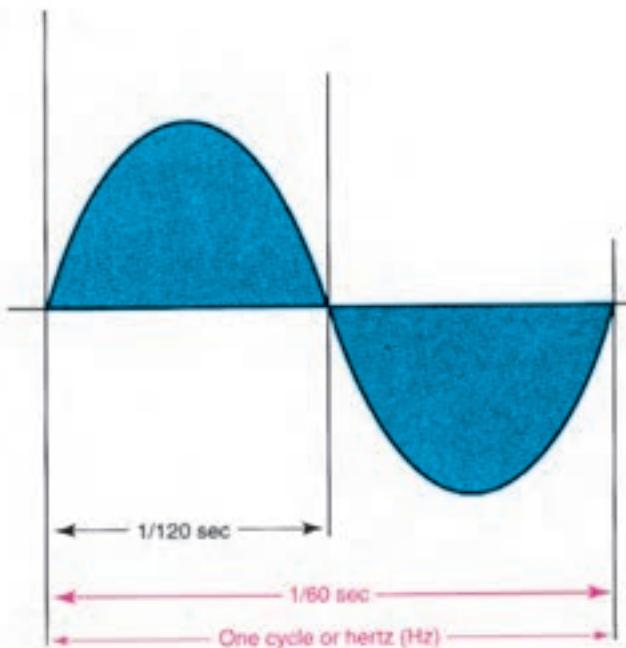

شکل ۱-۳- جریان متناوب یک سیکل یا هرتس

چون ولتاژ در جریان متناوب تغییر می‌کند، بنابراین در جوشکاری با مشکلاتی همراه است که مقدار و اندازه‌ی ولتاژ در هر نقطه از منحنی از آن جمله است؛ برای مثال اگر صحبت از ولتاژ « 220° » ولت متناوب می‌شود، لازم است بدانیم که ولتاژ در طول موج منحنی سینوسی و یا هر نقطه در روی منحنی چه قدر است.

۴-۱-۱- افت ولتاژ: همچنان که در سیستم آب هر چه طول لوله نسبت به پمپ بیشتر باشد فشار آب کم می‌شود در یک مدار الکتریکی هم هرچه فاصله نسبت به ژنراتور زیادتر شود ولتاژ کمتر می‌گردد که به آن «افت ولتاژ»^۱ می‌گویند.

۴-۱-۱-۵- جریان مستقیم و متناوب (AC و DC): در جوشکاری قوس الکتریکی به طور مستقیم از انرژی الکتریکی استفاده نمی‌شود ولی آن را تبدیل به انرژی حرارتی می‌کنند و به کار می‌برند.

انرژی الکتریکی را در مقیاس بزرگ از محرک‌های مکانیکی (مانند توربین بخار-توربین آبی) و در مقیاس‌های کوچک‌تر از موتورهای دیزلی که به وسیله کوپلینگ به ژنراتور وصل می‌شود به دست می‌آورند.

دو نوع انرژی الکتریکی وجود دارد

الف - جریان مستقیم یا DC

ب - جریان متناوب یا AC

در جریان مستقیم الکترون‌ها در یک هادی فقط در یک جهت جابه‌جا می‌گردند ولی در جریان متناوب الکترون‌ها در پریودهایی جهت خود را تعویض می‌کنند.

بعضی از ژنراتورها مانند باطربات و ترموموپل، مستقیماً جریان DC تهیه می‌کنند اما بیشترین روش تهیه‌ی جریان مستقیم، از طریق جریان متناوب، به وسیله‌ی یک سوکنده‌ها (رکتی فایر) انجام می‌شود.

منحنی جریان متناوب، سینوسی‌شکل است که یک سیکل کامل آن محتوی یک نیمسیکل مثبت و یک نیمسیکل منفی است. که در هر نیمسیکل جهت جابه‌جایی الکترون‌ها برعکس یک دیگر است.

۶-۱-۱- فرکانس: فرکانس یعنی تعداد سیکل‌های کامل در زمان یک ثانیه.

در بسیاری از کشورها فرکانس جریان الکتریسیته، 60° سیکل است و در کشور ایران فرکانس 50° سیکل متناول است. به وسیله‌ی دستگاه‌هایی می‌توان تعداد سیکل‌ها را در واحد زمان

۱- افت ولتاژ در جوشکاری اهمیت خاصی دارد که در فصل‌های آینده در مورد آن بحث خواهد شد.

۲- DCSP = Direct current straight Polarity

۳- DCRP = Direct current Reverse Polarity

اگر نیم سیکل های منفی جریان «a.c» به طرف دیگر منتقل شود چنین جریانی تبدیل به «d.c» شده و آن را «نیم سیکل های یک سو» شده می نامند و دستگاهی که این عمل را انجام می دهد رکتی فایر یا یک سو کننده می نامند. دستگاه های جوش کاری بزرگ از یک جریان «d.c» و سه فاز تعذیه می کنند.

سه فاز یعنی سه منبع توان که ولتاژ آن ها یکسان است و ولتاژ از طریق سه سیم گرفته می شود. سه فاز به طور مجزا از نقطه نظر الکتریکی « 120° » هستند. معنی فاز در الکتریسیته با معنی فاز در متالورژی با هم تفاوت دارد.

فاز در جریان الکتریسیته یعنی اگر شدت جریان و یا ولتاژ در فاز باشند با فاصله ولی با هم از صفر می گذرند و اگر خارج از فاز باشند، یکی از آن ها در زمان متفاوت نسبت به دیگری از صفر عبور می کند. به هر حال عمل جوش کاری با دستگاه های سه فاز ساده تر و ضربان قوس یک نواخت تر است. رکتی فایر (یک سو کننده) سیستمی است که جریان «a.c» را به «d.c» تبدیل می کند. به طور کلی دستگاه های جوش کاری «DC» را برای سه فاکتور مهم طراحی می کنند:

- ۱- تولید یک رنج وسیع شدت جریان برای جوش کاری ضخامت های مختلف در آلیاژها؛
- ۲- ثابت نگه داشتن خصوصیات ولت - آمپر؛
- ۳- تغییر یافتن ولتاژ در زمان بسیار کوتاه، برای ولتاژ مورد نیاز قوس.


فرض کنید یک مقاومت الکتریکی مانند اجاق الکتریکی، که به برق 220 ولت «d.c» وصل می شود، یک مقدار مشخص توان بر حسب وات ایجاد می کند.

حال اگر همین اجاق را به برق 220 ولت «a.c» وصل کنیم، باز هم همان مقدار توان ایجاد خواهد شد. منبع متناوب 220 ولت در زیر نظام این قاعده است که: ولتاژ اسمی یک جریان «a.c»، حداکثر ولتاژ نیست بلکه ولتاژ مؤثر آن است. ولتاژ اسمی یا ولتاژ مؤثر برابر است با $(\text{حداکثر ولتاژ}) \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 220 \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 127$ ولتاژ اسمی برای ولتاژ $a-c$ ، 220 ولت ماکزیمم ولتاژ مثبت لازم است و حداکثر ولتاژ منفی برابر است با


$$220 \times \frac{1}{\sqrt{3}} = 127$$

از گفته های فوق نتیجه می گیریم که اگر شخصی در معرض برق گرفتگی با جریان «a.c» قرار گیرد، 127 درصد خطرناک تر از برق 220 ولت «d.c» است؛ بنابراین عایق های الکتریسیته برای جریان «a.c» باید 127 درصد ولتاژ مؤثر باشند.

در اکثر ماشین های جوش کاری «a.c»، جریان مستقیم را از طریق رکتی فایر کردن یا یک سو کردن جریان متناوب به دست می آورند؛ چنین جریان مستقیمی دارای « 100° » سیکل جریان مستقیم است. شکل ۴-۱ یک جریان «d.c» فول رکتی فایر را نشان می دهد.

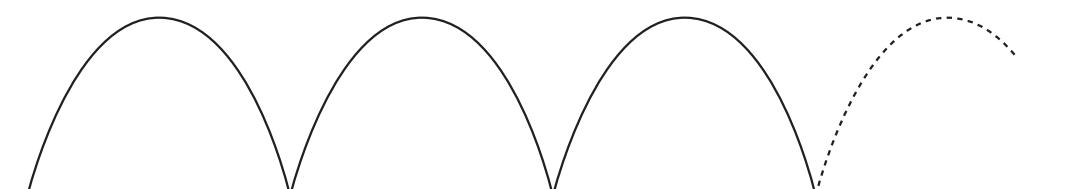

شکل ۴-۱- جریان یک سو شده

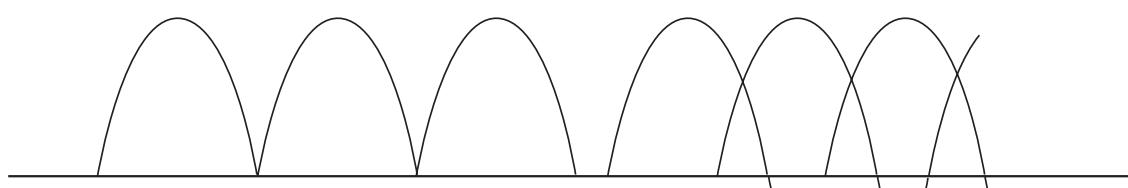


یک سو شدن کامل شدت جریان DC

شکل ۵-۱- جریان یک سو شده تک فاز و جریان سه فاز

«AC» جریان سه فاز

اندازه‌ی آن به حدود ۱۸ تا ۳۶ ولت می‌رسد. (شکل ۱-۶) و این ولتاژ را ولتاژ «قوس» یا «ولتاژ کاری» می‌نامند. امروزه در دستگاه‌های جدید، مقدار افت ولتاژ فرق می‌کند در صفحات بعد به آن اشاره می‌شود.

۱-۷- ولتاژ مدار باز و ولتاژ قوس: ولتاژ مدار باز ولتاژی است که در موقع کارکردن ماشین جوش‌کاری وجود دارد بدون این که عمل جوش‌کاری صورت گیرد. تغییرات این ولتاژ در سیستم ماشین متفاوت و در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ ولت است. بعد از این که قوس ایجاد شد، مقدار ولتاژ افت کرده،

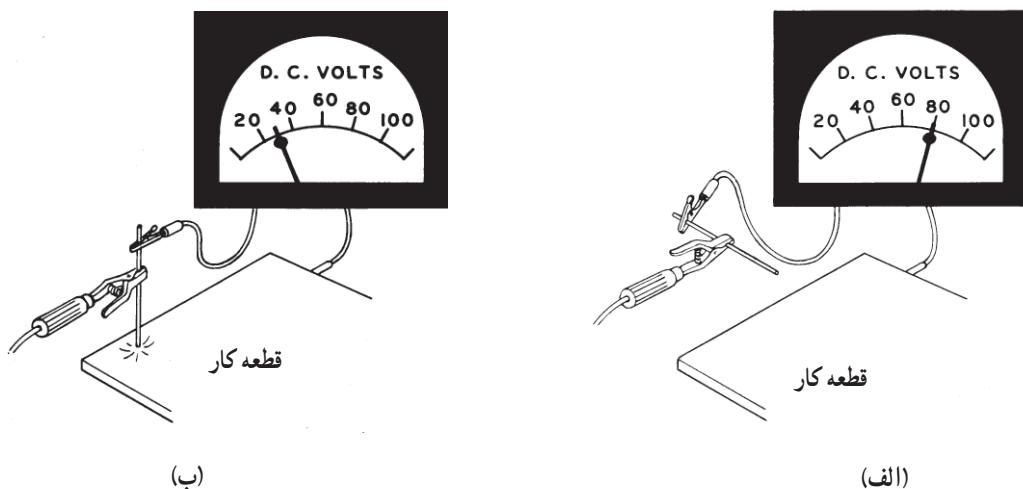

شکل ۱-۶- الف- ولتاژ مدار باز ب- ولتاژ کار(قوس)


آرگون:
بنابراین باید روش دیگری انتخاب شود که بتوان الکترون‌ها را از این فاصله که عایق است عبور داد.
روشی که می‌توان اتخاذ نمود این است که هوا را از حالت عایق بودن خارج کرده، آنرا رسانا کنیم. همچنان که می‌دانیم هوا مخلوطی است از اکسیژن و ازت که باید آن‌ها را یونیزه^۱ کرد.
پس از آن دو مرتبه اتم‌ها را به یون و الکترون تجزیه کنیم.
در این صورت الکترون می‌تواند از فاصله‌ی بین الکتروودها (فضای رسانا شده) عبور کند و چون مقاومت هوای رسانا شده زیاد است، به ناچار الکترون انرژی خود را تبدیل به انرژی حرارتی می‌کند.
برای انجام این عمل لازم است که نوک الکتروود را برای یک لحظه یا زمان بسیار کوتاه به پلیت یا قطعه‌ی کار تماس داد و سپس

۱-۲- ایجاد قوس الکتریکی با الکتروود دستی
اگر بتوانیم جریان الکتریکی را از دو الکتروود که نسبت به هم فاصله‌ی کوتاهی دارند عبور دهیم، قوس الکتریکی ایجاد خواهد شد.

اولاً^۱ باید به فاصله‌ی بین دو الکتروود یعنی فضای موجود یا هوای بین آن‌ها توجه کرد. ثانیاً همچنان که می‌دانیم هوا عایق است و رسانا نیست.

حال اگر بخواهیم الکترون‌ها را از فضای مابین الکتروودها که عایق است عبور دهیم، می‌توانیم ولتاژ را زیاد کنیم اما، ولتاژ زیاد می‌تواند برای جوش‌کار خط‌ناک باشد و یا به عبارت دیگر، در روش‌های متداول جوش‌کاری، نمی‌توان از ولتاژ زیاد استفاده کرد مگر در شرایط خاصی مانند شروع قوس در روش جوش

۱- یونیزه کردن یعنی مولکول‌های اکسیژن و ازت را تجزیه کرده، تبدیل به اتم اکسیژن و اتم ازت می‌نماییم.

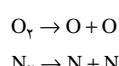

خواهد بود.

۳-۱- ماشین‌های جوش‌کاری

دستگاه‌های جوش‌کاری که به آن‌ها ماشین‌های جوش‌کاری هم گفته می‌شود، ممکن است به یکی از سه صورت dc - ac یا ترکیب ac/dc باشد. این دستگاه‌ها طوری طراحی می‌شوند که در آن‌ها یا شدت جریان ثابت است و یا ولتاژ.

سیستم ماشین‌های ac ممکن است به یکی از صورت‌های زیر باشد:

- ۱- ترانسفورماتور؛
- ۲- موتور آلترناتور (موتور الکتریکی)؛
- ۳- اینجین^۱ آلترناتور (اینجین دیزلی یا بنزینی)؛
- ۴- اینورتر^۲ (معکوس‌کننده‌ها).

سیستم دستگاه‌های dc ممکن است به یکی از صورت‌های زیر باشد:

- ۱- ترانسفورماتور همراه با یک سوکننده dc ؛
- ۲- موتور ژنراتور (موتور الکتریکی)؛
- ۳- اینجین ژنراتور (موتورهای گازوئیلی یا بنزینی)؛
- ۴- رکتی فایر؛
- ۵- اینورتر

- سیستم دستگاه‌های ac/dc به صورت زیر است:

- ۱- ترانسفورماتور با یک سوکننده dc ؛
- ۲- موتور آلترناتور^۳ با رکتی فایر^۴ dc (موتور الکتریکی)؛
- ۳- اینجین آلترناتور با رکتی فایر dc (موتور بنزینی یا گازوئیلی)؛
- ۴- اینورتر (معکوس‌کننده).

۱-۳-۱- ماشین‌های ac : دستگاه‌های ac یا به صورت ترانسفورماتور (شکل ۱-۷) و یا به شکل آلترناتور (شکل ۱-۸) هستند.

هدف از کاربرد ترانسفورماتور در جوش‌کاری تغییردادن ولتاژ زیاد و شدت جریان کم، به ولتاژ کم و شدت جریان زیاد

آن را به اندازه‌ی ۳ تا ۴ میلی‌متر از سطح قطعه کار دور کرد. هنگامی که الکترود تماس پیدا می‌کند، الکترون‌ها جریان پیدا می‌کنند و وقتی که نوک الکترود نسبت به سطح فلز فاصله پیدا می‌کند، شدت جریان به طور مداوم از این فاصله کم به صورت جرقه می‌گذرد و باعث یونیزه‌شدن یا به اصطلاح رساناًشدن فضا می‌شود. قوس به وسیله‌ی الکترون‌ها تولید می‌شود و جهت آن‌ها از قطب « $-Ve$ » به قطب « $+Ve$ » است و انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی و نور تبدیل می‌شود.

قریباً $\frac{2}{3}$ از حرارت در نزدیکی قطب مثبت به وجود می‌آید که به شکل دهانه‌ی آتش‌شان می‌سوزد و درجه حرارت در مجاورت این دهانه در حدود $C 6000$ تا $C 7000$ است و $\frac{1}{3}$ از کل حرارت در نزدیک قطب منفی ایجاد می‌شود، درنتیجه اگر الکترود به قطب مثبت وصل شود، سرعت ذوب آن پنجاه درصد بیشتر از این است که الکترود به قطب منفی وصل شود.

براساس مقدار حرارت تولیدشده در قطب‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که اگر ضخامت پوشش الکترودی در حد متوسط باشد، باید آن را به قطب منفی وصل نمود تا به سرعت ذوب نشود. الکترودهایی که دارای بوسته‌ی ضخیم هستند، چون نیاز به حرارت بیشتری دارند، می‌توان آن‌ها را به قطب مثبت وصل کرد.

هنگامی که از جریان متناوب استفاده می‌شود، مقدار حرارت که در قطعه کار و الکترود ایجاد می‌شود، مساوی است زیرا قطعه کار و الکترود قطب‌های خود را متناسب با فرکانس برق تغییر می‌دهند.

اگر از یک مفتول به جای الکترود استفاده کنیم، مشاهده می‌شود که کنترل قوس مشکل می‌گردد و هاله‌ی قوس ملتهب شده، بر روی مذاب به این سو و آن سو کشیده می‌شود.

در هنگامی که ذرات مذاب از مفتول جدا شده، به طرف قطعه‌ی کار می‌روند، در تماس با آتمسفر می‌باشند؛ از این رو اکسیژن واژت‌های را جذب کرده، تولید اکسید آهن و نیتریت آهن می‌کنند؛ درنتیجه جوشی که از مفتول بدون پوشش ایجاد می‌شود، شکننده و ترد شده و متخلخل

است که به نام ترانسفورماتور کاهنده(Step - down transformer) نامیده می شود. (شکل ۱-۷)

ترانسفورماتور محتوی سه سیستم الکتریکی است :

- ۱- سیم پیچ اولیه :
- ۲- سیم پیچ ثانویه :
- ۳- هسته ای آهنی.



شکل ۱-۷- یک دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت جوش A ۲۳۰



(ب)

موتور(اینجین)
سلکتور
سلکتورشدت جریان
AC/dc



(الف)

شکل ۱-۸- (الف) دستگاه جوش کاری سیار سیستم آلترا ناتور ac/dc (ب) موtor ژنراتور

آن حوزه ای مغناطیسی تشکیل می شود و وقتی که شدت جریان در سیم متوقف شود، حوزه ای مغناطیسی متلاشی می شود. در ماشین های جوش کاری کاهنده، تعداد حلقه در سیم پیچ اولیه زیاد است و به همین علت حوزه ای مغناطیسی نیز در آن سیار قوی می باشد و سیم پیچ ثانویه با تعداد حلقه های کم در


قطر سیم، سیم پیچ اولیه نسبت به سیم پیچ ثانویه کوچک تر است زیرا سیم پیچ اولیه، شدت جریان کمی را از خود عبور می دهد و تعداد حلقه ها در سیم پیچ اولیه نیز نسبت به سیم پیچ ثانویه خیلی بیشتر است.

هنگامی که شدت جریان از یک سیم عبور کند، در اطراف

و درنتیجه یک شدت جریان متناوب تشکیل شود.
لایه های هسته ای آهنی که مابین دو سیم پیچ قرار دارد به دو سیم پیچ اولیه و ثانویه، مرکزیت می دهد و هدف از وجود آن، نگه داری و ثبات حوزه ای مغناطیسی است.
اگر سیم پیچ اولیه و ثانویه از یک دیگر دور شوند، مقدار شدت جریانی که در سیم پیچ ثانویه القا می شود کاهش می یابد زیرا حوزه ای مغناطیسی ضعیفتری، سیم پیچ ثانویه را قطع می کند (شکل ۱-۹).

نزدیکی سیم پیچ اولیه قرار دارد چون در سیم پیچ اولیه، جریان متناوب است، در موقعی که جهت جریان عوض می شود، حوزه ای مغناطیسی در سیم پیچ ثانویه القا می گردد و شدت جریان در یک جهت جاری می شود و وقتی که جهت شدت جریان در سیم پیچ اولیه تغییر جهت داد، دوباره در سیم پیچ ثانویه حوزه ای مغناطیسی القا شده، جهت جریان برخلاف جهت جریان قبل در سیم پیچ اولیه به راه می افتد.

پرسه های القا شدن حوزه ای مغناطیسی باعث می شود که در سیم پیچ ثانویه شدت جریان با نرخ 10° مرتبه در ثانیه القا شود

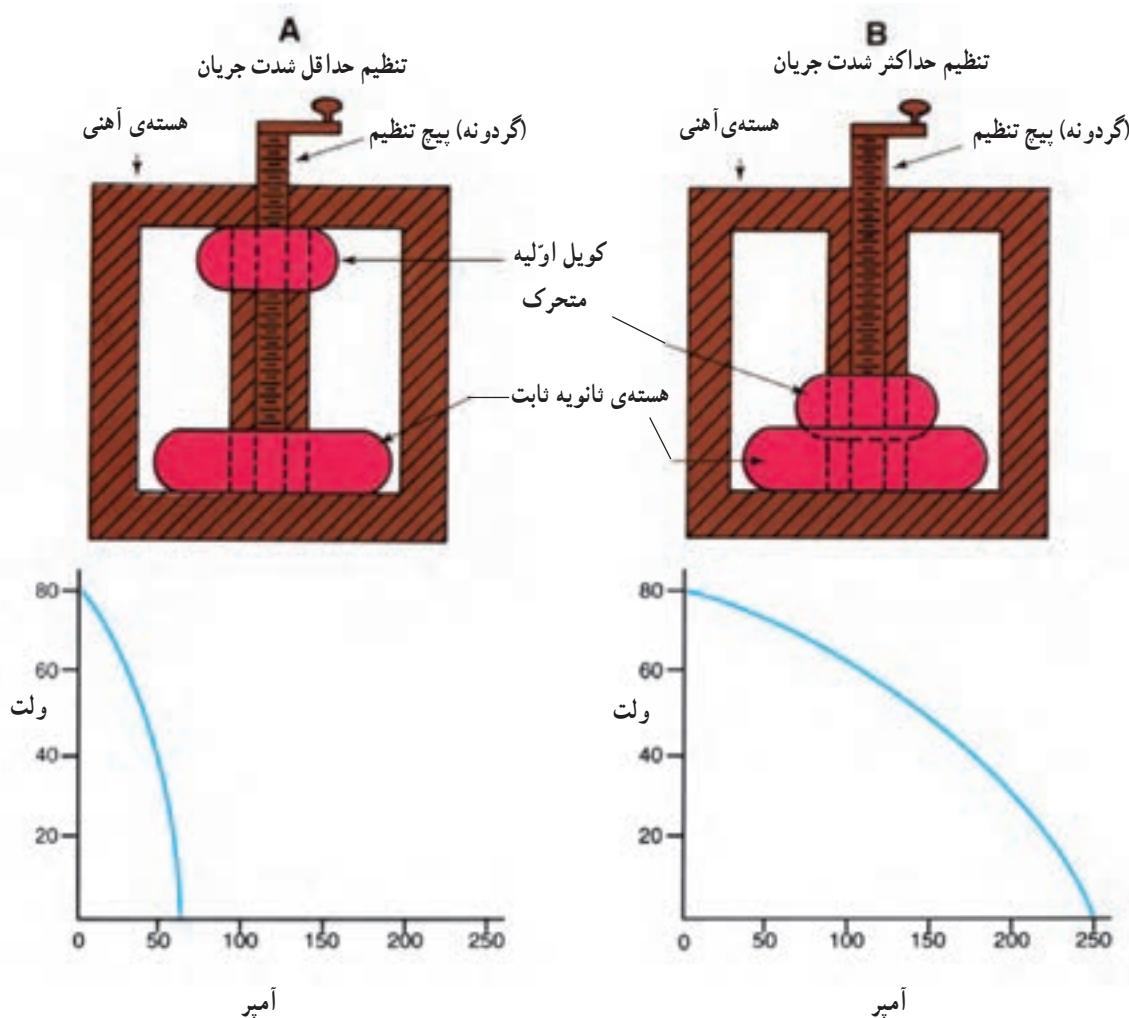

شکل ۱-۹—کویل متحرک یک ترانسفورماتور

A — تنظیم شدت جریان برای حداقل آمپر


B — تنظیم شدت جریان برای حداقل آمپر

۵۵ ولت است یعنی 10 برابر ولتاژ خروجی ماشین. از رابطه زیر می‌توان تعداد حلقه‌های سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه را به دست آورد.

$$\frac{\text{تعداد حلقه در سیم پیچ اولیه}}{\text{تعداد حلقه در سیم پیچ ثانویه}} = \frac{\text{ولتاژ در سیم پیچ اولیه}}{\text{ولتاژ در سیم پیچ ثانویه}}$$


در شکل ۱-۱۰ مدارهای الکتریکی یک ترانسفورماتور نشان داده شده است.

فرض کنیم لازم است که کویل‌های یک ترانسفورمر جوش کاری برای ولتاژ خروجی مدار باز 55 ولت سیم پیچی شود (55 ولت برای سهولت محاسبه در نظر گرفته شده) و ولتاژ ورودی

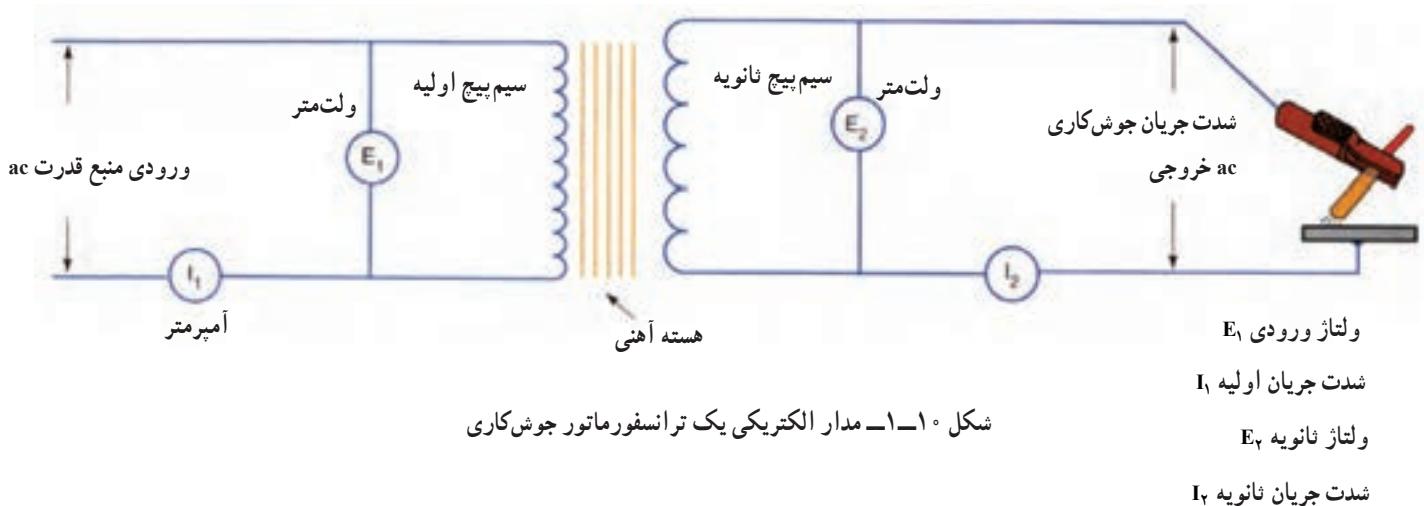


شکل ۱-۱۰- مدار الکتریکی یک ترانسفورماتور جوش کاری

در شکل ۱-۱۱- ب) دیاگرام یک «دیود» و «SCR» نشان داده شده است.

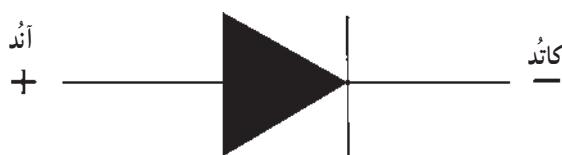

شکل ۱-۱۱- الف - دیاگرام یک دیود

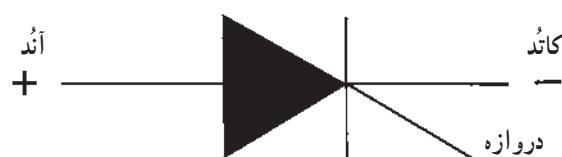

شکل ۱-۱۱- ب - دیاگرام یک SCR با دروازه


۲-۳-۱- کنترل بازده و یک سوکردن شدت جریان: برای کنترل کردن کارایی شدت جریان در دستگاه‌های جوش کاری از شیوه‌های متفاوتی (مانند کویل‌های متحرک، حوزه‌ی مغناطیسی و غیره) برای مقدار شدت جریان خروجی استفاده می‌کنند، اما امروزه در ماشین‌های جدید جوش کاری از روش‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند. «دیود» (diode) وسیله‌ای است که فقط در یک جهت، شدت جریان داشته باشد و در جهت مخالف نمی‌تواند جاری گردد. از «دیود» برای تبدیل جریان متناوب به مستقیم استفاده می‌شود (شکل ۱-۱۱- الف).

«SCR»^۱ مانند دیود است و اختلاف آن‌ها در این است که دیود مانند یک خیابان یک طرفه است که در آن شدت جریان فقط می‌تواند در یک جهت از «آنده» (+) به طرف «کاتد» (-) برود. در «SCR» شدت جریان مانند دیود می‌تواند در یک جهت جاری شود اما مشروط بر این که این مسیر به وسیله‌ی یک دروازه (gate)

نیم سیکل شدت جریان، در یک لحظه‌ی بسیار کوتاه، مسیر را باز می‌کند و اگر به شدت جریان کم نیاز باشد «SCR» در هر نیم سیکل مسیر را دیرتر باز می‌کند؛ یعنی شدت جریان خروجی به صورت الکترونیکی کنترل می‌شود. به این ترتیب لزوم حرکت کردن سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه از بین می‌رود (شکل ۱-۱۲).


دروازه یا gate در «SCR» یک کلید است که در هنگام چرخش مسیر صحیح و درست جاری شدن شدت جریان را باز می‌کند و اگر مسیر شدت جریان بخواهد تغییر کند، «SCR» شدت جریان را متوقف می‌کند.

کاربرد «SCR» در مدار ثانویه ماشین‌های جوش‌کاری است و هر موقع که نیاز به شدت جریان زیاد باشد، «SCR» در هر

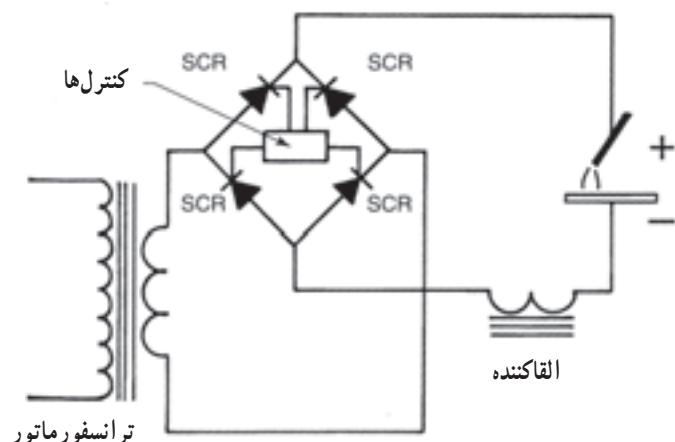

شکل ۱-۱۲- دیاگرام یک ماشین «dc» تک فاز (رکتی‌فایر) که در آن از «SCR» استفاده شده است.


۳-۱-۳- رکتی‌فایر: در اکثر ماشین‌های جوش‌کاری، «ac/dc» شدت جریان مستقیم را از طریق جریان متناوب ایجاد می‌کنند این نوع شدت جریان، دارای «۱۰۰°» سیکل جریان مستقیم است.

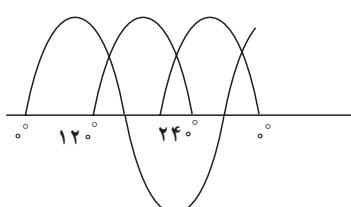

شکل ۱-۱۳- جریان سه فاز یک‌سوشده.

این شدت جریان را «فول dc» می‌نامند و اگر نیم سیکل‌های منفی شدت جریان به وسیله‌ی رکتی‌فایر شدن متوقف گردد، چنین شدت جریانی را «نیم‌سیکل‌های یک‌سو» می‌نامند. در ماشین‌های جوش‌کاری بزرگ (ظرفیت بالا)، جریان سه فاز «ac» تبدیل به «dc» می‌شود. قوس الکتریکی در جریان‌های سه فاز نرم تر و ضربان آن کم‌تر از تک فاز می‌باشد؛ زیرا در جریان سه فاز، نیم‌سیکل‌های روی هم قرار می‌گیرند و از رسیدن نیم‌سیکل‌های شدت جریان و ولتاژ به صفر جلوگیری می‌شود (شکل ۱-۱۳).

در شکل ۱-۱۴ مدارهای رکتی‌فایر یک فاز و سه‌فاز نشان داده شده است.

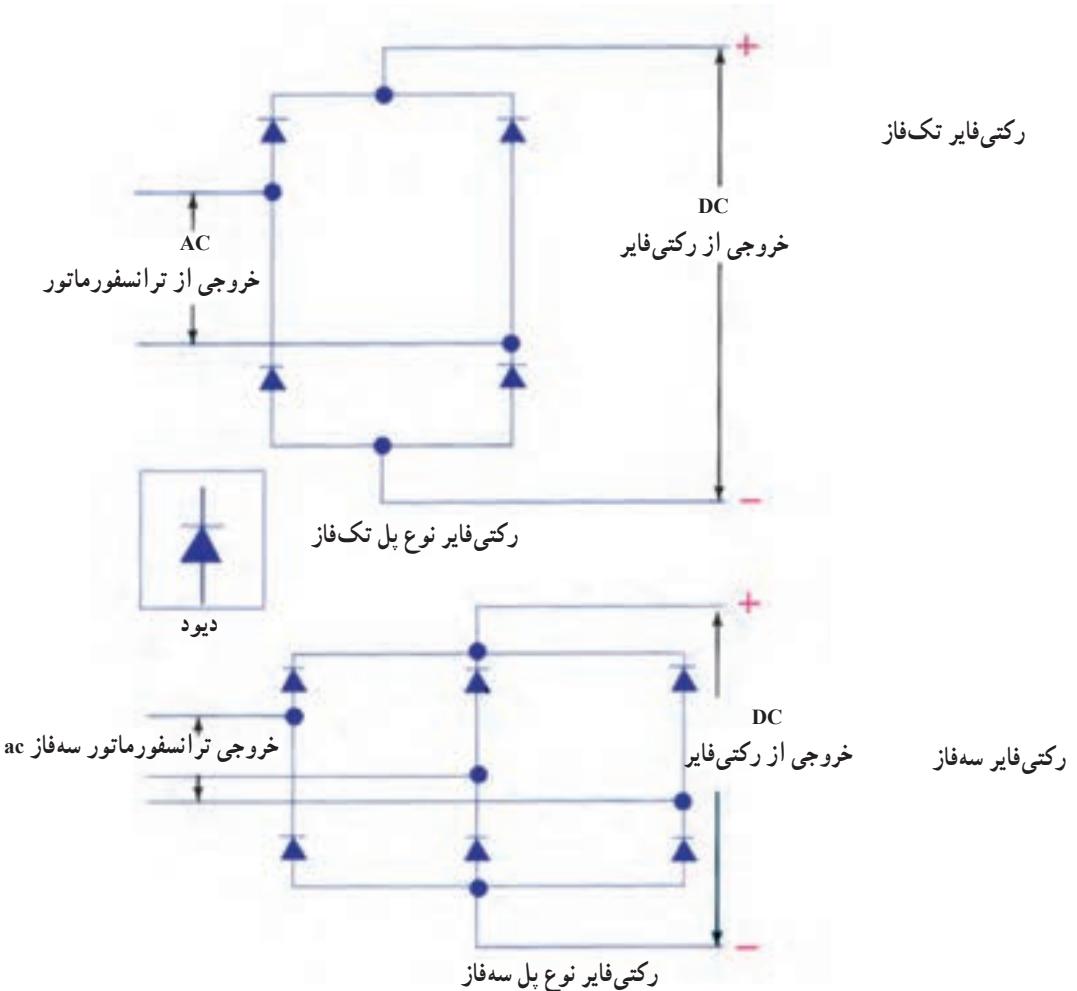

شکل ۱-۱۴-۱- دیاگرام رکتی‌فایر تک‌فاز و سه‌فاز با استفاده از دیودها فقط جهت جریان را با علامت پیکان نشان می‌دهند. AC تبدیل به DC می‌گردد.

دیزلی در مکان‌های استفاده می‌شود که جریان الکتریسیته وجود نداشته باشد.

- طرح ژنراتور جوش‌کاری بر مبنای سه فاکتور مهم است:
- ۱- تولید شدت جریان در یک رنج (دامنه) وسیع برای جوش‌کاری ضخامت‌های مختلف؛
 - ۲- تولید شدت جریان و یا ولتاژ در حد تقریباً ثابت؛
 - ۳- تغییر شدت جریان در یک لحظه‌ی بسیار کوتاه برای قوس الکتریکی^۱.

۴-۱- ماشین‌های جوش‌کاری «DC»: دستگاه‌های جوش‌کاری جریان مستقیم، بیشتر از نوع ژنراتور یا رکتی‌فایر است.

ژنراتور مولد شدت جریان برای جوش‌کاری است مانند دینام اتومبیل که شدت جریان را برای جرقه‌زدن سر شمع‌ها و روشنایی تولید می‌کند.

ژنراتور به وسیله‌ی یک موتور الکتریکی یا به وسیله‌ی یک موتور بنزینی یا دیزلی (محرك) می‌چرخد از موتورهای بنزینی یا

۱- سومین فاکتور در جوش‌کاری اهمیت بسیار زیادی دارد.

یک عدم ثبات برخوردار می‌شود از این رو لازم است که ولتاژ رُنگاتور با ولتاژ قوس هم آهنگ باشد.

۱۳-۵-۱- رابطه‌ی ولت و آمپر در جوش‌کاری: در دستگاه‌های «DC» هنگامی که دستگاه روشن است ولی جوش‌کاری انجام نمی‌شود (مدار باز) ولتاژ در حدود 6° ولت یا 8° ولت است و شدت جریان مساوی است در هنگام بسته‌شدن مدار (ایجاد قوس) شدت جریان از صفر شروع به افزایش می‌کند و ولتاژ بر عکس کاهش می‌یابد. و به حدود 7° می‌رسد (ولتاژ بیش از 7° خطرناک است)

در هنگام جوش‌کاری گلbul یا ذرات فلز مذاب از نوک الکترود جدا شده، پشت سرهم به طرف قطعه‌ی کار، رها می‌شوند و یک مدار بسته را ایجاد می‌کند. به محض شکل‌گرفتن مدار بسته تغییرات ولتاژ هم وسیع می‌شود. تغییرات ولتاژ در حد بالا اثرات نامطلوبی در جوش‌کاری دارد.

اگر تغییر در جهت افزایش ولتاژ باشد شدت جریان هم زیاد شده در این صورت اولاً کنترل مذاب مشکل‌تر می‌گردد و در ثانی جرقه‌های بسیار زیادی شکل می‌گیرد. اگر ولتاژ در جهت کم شدن باشد شدت جریان هم کم شده در این صورت قوس از



شکل ۱۵-۱-۱-ب - ماشین جوش‌کاری «ac/dc»



شکل ۱۵-۱-۱-الف - ماشین جوش‌کاری اینورتر با توان زیاد و سبک ($26\text{cm} \times 43\text{cm} \times 49\text{cm}$)

در ماشین‌های جوش‌کاری با شدت جریان ثابت (شکل ۱۵-۱) تنظیم کننده‌ای که روی ماشین تعییه می‌کنند، فقط برای تنظیم شدت جریان است.

اگر فاصله‌ی الکترود نسبت به سطح کار ثابت نگه داشته شود، یعنی اندازه‌ی مقاومت (R) ثابت باشد، از رابطه‌ی $V = IR$ می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش ولتاژ، شدت جریان هم زیاد می‌شود.


قانون اهم در الکتریسیته نشان می‌دهد که مقدار ولتاژ در یک مدار بسته رابطه‌ی ثابتی نسبت به شدت جریان و مقاومت دارد.

$$V = I \cdot R$$

ولتاژ =

شدت جریان =

مقاومت =

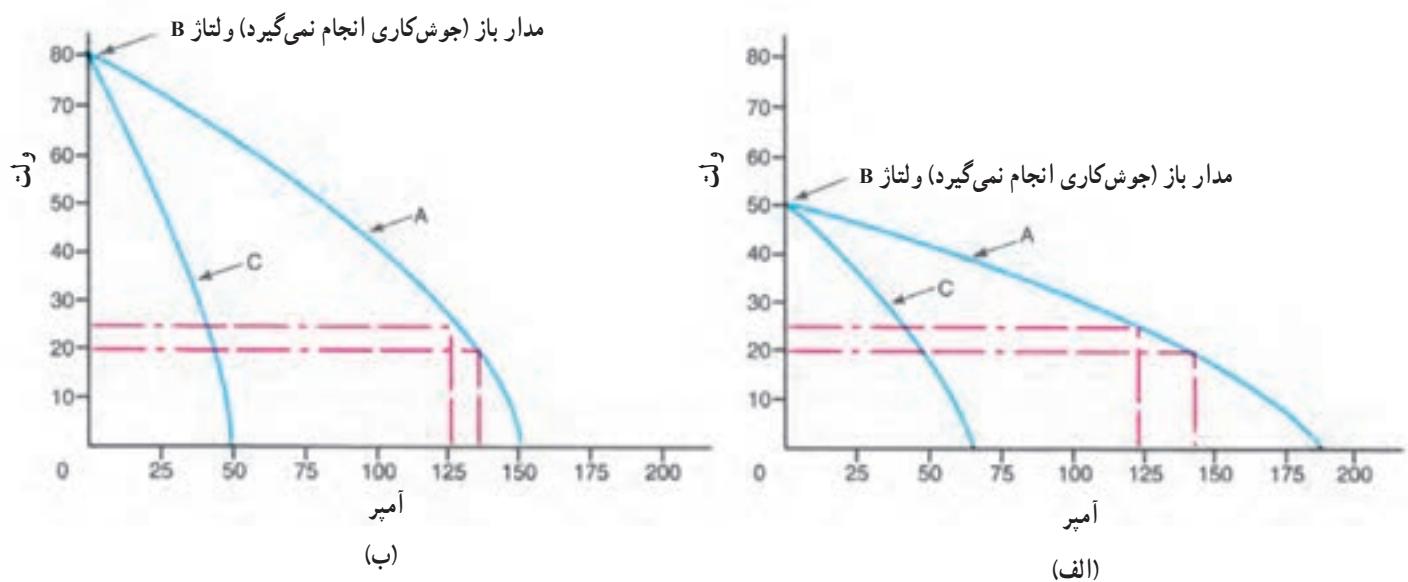

شکل ۱-۱۶- رابطهی ولت - آمپر در ماشین‌های شدت جریان ثابت

دستی است (SMAW). در دیاگرام سمت راست (شکل ۱-۱۵-۱الف) ولتاژ مدار باز 5° ولت است اگر مقدار ولتاژ از 2° ولت به 25 ولت در مدار بسته بررسد، شدت جریان از $142A$ به $124A$ می‌رسد، یعنی در برابر 25% تغییر ولتاژ، تغییرات شدت جریان $13/2\%$ است؛ در این صورت نوع ماشین از گروه ماشین‌های با شدت جریان ثابت نیست اما کنترل مذاب و نرخ مذاب الکترود در جوشکاری افقی - قائم و بالای سر با این نوع ماشین بهتر انجام می‌شود.

۱-۳-۲- قطب‌های جوشکاری (Polarity): در جریان مستقیم نوع قطب نشان می‌دهد که جهت جریان در مدار چگونه می‌باشد اگر الکترود به ترمینال منفی ماشین و قطعه‌ی کار یا فلز مبنای به ترمینال مثبت، وصل شود، جهت عبور الکترون‌ها از الکترود به طرف قطعه‌ی کار است و «قطب مستقیم» نامیده می‌شود (**DCSP**)^۱. اگر بر عکس الکترود به ترمینال مثبت و قطعه‌ی کار به ترمینال منفی وصل شود، جهت عبور الکترون‌ها (شدت جریان) از قطعه‌ی کار به سمت الکترود است که آنرا «قطب معکوس» می‌نامند (**DCRP**)^۲.

بازده توان یا راندمان در ماشین‌های جوشکاری به این صورت است که در آن‌ها یا ولتاژ ثابت است و یا شدت جریان و بازده توان خروجی از روی مقدار شدت جریان و ولتاژ به کار رفته تعیین می‌شود؛ این نوع ماشین‌ها را «drooper» می‌نامند.

ولتاژ قوس مناسب با طول قوس تغییر می‌کند. در دیاگرام شکل ۱-۱۶- ب مشاهده می‌شود که ولتاژ مدار باز 8° ولت است. در موقع جوشکاری مدار بسته شده، اندازه‌ی ولتاژ به 2° ولت می‌رسد. اگر جوشکار طول قوس را زیاد کند، به فرض ولتاژ از 2° به 25 ولت بررسد، مشاهده می‌شود که شدت جریان $135A$ به $126A$ آمپر می‌رسد یعنی با افزایش 25% ولتاژ قوس، فقط $6/7\%$ شدت جریان تغییر می‌کند.

این مقدار کم تغییرات در اندازه‌ی شدت جریان ($6/7\%$) را، شدت جریان ثابت می‌نامند.

$$\frac{25-20}{20} \times 100 = 25\% \text{ درصد تغییرات ولتاژ}$$

$$\frac{-126+135}{135} \times 100 = 6/66 \sim 6/7\% \text{ درصد تغییرات شدت جریان}$$

طرح ماشین‌های با جریان ثابت، برای جوشکاری با الکترود

۱- DCSP: Direct- Current Straight Polarity

۲- DCRP: Direct -Current Revese Polarity

جوش کاری با یک مقدار ماکریزم شدت جریان و یک سیکل کاری مشخص می‌تواند بدون هیچ عارضه‌ای کار کنند. کارخانه‌های تولیدکننده، این نوع ماشین را برای مشخصات فوق تضمین و گارانتی می‌نمایند.

سیکل کاری براین اساس است که ماشین بتواند در پریودهای ۱۰ دقیقه‌ای، زمانی را بحسب دقیقه با حداقل بار، کار کند و بقیه‌ی دقایق از این پریود را بدون بار باشد و یا خاموش شود.

برای مثال اگر ظرفیت ماکریزم یک دستگاه A ۳۰۰ با سیکل کاری ۶۰٪ باشد، ماشین می‌تواند ۶ دقیقه را با ظرفیت کامل A ۳۰۰ کار کند و ۴ دقیقه را بدون بار یا خاموش باشد و مجددًا ۶ دقیقه را با A ۳۰۰ و ۴ دقیقه را بدون بار کار کند.

بنابراین ماشین می‌تواند برای یک زمان طولانی، به همین نحو کار کند بدون این که دمای درون ماشین از حد معین تجاوز کند.

واضح است که ماشین‌هایی با سیکل کاری ۳۰٪ و یا ۴۰٪ و ۵۰٪ و ۶۰٪ یا ۱۰۰٪ از لحظه طراحی - جنس قطعات الکتریکی و الکترونیکی - وزن حجم و غیره با یک‌دیگر متفاوت می‌باشند.

در دستگاه‌های اتومات، لازم است که سیکل کاری ماشین ۱۰۰٪ باشد (در ماشین‌های غیراتومات نیاز به ۱۰٪ سیکل کاری نیست). از طرفی برای ذوب کردن یک الکترود دستی، به ۶ دقیقه وقت نیاز نیست؛ به مثال‌های زیر توجه شود.

مثال ۱: می‌خواهیم از یک ماشین جوش کاری A ۳۰۰ و ۶۰٪ سیکل کاری در بش کاری لوله برای یک زمان تقریباً طولانی، به طور مداوم استفاده نماییم، حداقل شدت جریانی را که می‌توان از دستگاه گرفت محاسبه کنید:

حل: چون انجام کار مداوم می‌باشد، پس سیکل کاری باید از ۶۰٪ به ۱۰۰٪ برسد.

برای محاسبه می‌توان از رابطه‌ی زیر استفاده نمود:

$$\frac{t_r}{t_n} = \frac{(I_n)^2}{(I_r)^2}$$

$$\text{سیکل کاری ماشین} = t_r$$

انتخاب نوع قطب در جوش کاری اولاً در ارتباط با نوع الکترودی است که به کار برده می‌شود و در ثانی باید با شرایط متالورژیکی قطعه کار هم آهنگ باشد.

در کارهای تولیدی انتخاب نوع الکترود و نوع قطب را در «WPS»^۱ تعیین می‌کنند.

قطب‌های «DCSP» و «DCRP» با موارد زیر ارتباط دارند:

۱- عمق و نفوذ جوش؛

۲- مقدار مذاب الکترود در واحد زمان؛

۳- نوع درز یا شیار و پخ؛

۴- ضخامت فلز جوش‌دادنی؛

۵- جنس قطعه کار.

۷-۱-۳-۱- مشخصات ماشین‌های جوش کاری: یک

ماشین جوشکاری براساس مشخصات زیر تعریف می‌شود:

۱- حداقل ظرفیت ماشین بحسب شدت جریان؛

۲- توان خروجی ماشین؛

۳- سیکل کاری ماشین.

حداقل ظرفیت ماشین: ظرفیت ماکریزم بحسب شدت

جریان، مقدار جریانی است که دستگاه می‌تواند تولید کند، بدون این که درجه حرارت درون ماشین از حد طراحی شده تجاوز کند.

توان خروجی: توان خروجی یا بازده ماشین براساس شدت

جریان بحسب آمپر است که دستگاه می‌تواند با یک ولتاژ مشخص تولید کند.

برای مثال اگر ظرفیت ماکریزم دستگاه Amp ۳۰۰ باشد، مقدار ولتاژی که تولید می‌شود ۲۲ ولت است (اندازه‌ی ولتاژ براساس محاسبه، مشخص می‌شود) بنابراین توان خروجی دستگاه برابر است با:

$$300A \times 22V = 9600W$$

حال اگر همین ماشین با Amp ۲۰۰ کار کند، مقدار ولتاژی که تولید می‌شود ۲۸ V است در نتیجه توان برابر است با:

$$200Amp \times 28V = 5600W$$

سیکل کاری (Duty Cycle): همه‌ی ماشین‌های

دهند. کابل های جوش کاری به علت قطر زیادی که دارند باید از خاصیت انعطاف پذیری خوبی برخوردار باشند. کابلی که از ماشین به الکترود وصل می شود به نام electrode Lead و کابلی که از ماشین به کار وصل می شود، به ground Lead معروف است.

کابل های جوش کاری به بهترین وجه عایق می شوند. رشته های فلزی کابل با لاستیک عایق می شود و برای تقویت عایق از یک نوع کنف دریابی به نام Woven استفاده کرده، آن را به صورت زیگزاگ بر روی عایق می پیچند؛ سپس روی آن را با ماده ای به نام نوپرن Neoprene می پوشانند (شکل ۱۷-۱).

چون کابل ها به طور قابل ملاحظه ای درمعرض اصطکاک قرار می گیرند، لازم است در زمان های متفاوت از آن ها بازدید به عمل آید تا اگر در عایق ها شکاف ایجاد شده باشد، تعویض شوند و لتاژی که این کابل ها از خود عبور می دهند، زیاد نیست و بین ۱۴-۸° ولت است اما در عوض مقادیر زیادی شدت جریان از آن ها عبور می کند.

کلفتی کابل براساس شماره نشان داده می شود و هرچه شماره کوچک تر باشد، قطر کابل زیادتر است جدول ۱-۱ اندازه های کابل - طول و شدت جریان را نشان می دهد.

کابل باید کاملاً انعطاف پذیر باشد تا اولاً جوش کار بتواند به سهولت کار کند و درثانی عمل عایق بندی به خوبی صورت گیرد. اگر عایق کردن کابل به خوبی انجام نشود، در قوس الکتریکی اثر خواهد داشت.



ب - کابل با تعداد زیاد رشته سیم های ظریف

$$سیکل کاری جدید = t_n$$

$$ماکریم شدت جریان = I_r$$

$$شدت جریان جدید = I_n$$

با استفاده از رابطه ای فوق، می توان نوشت:

$$\frac{60}{100} = \frac{(I_n)^2}{30^2} \Rightarrow I_n = 232 \text{ Amp}$$

از دستگاه فوق می توان به طور مداوم استفاده کرد مشروط بر این که حداکثر شدت جریان از ۲۳۲ آمپر تعjaوز نکند.

مثال ۲: در شرایط خاص، لازم است از یک دستگاه جوش کاری با ظرفیت ماکریم A ۲۰۰ و سیکل کاری ۶۰٪ مقدار زیادتری شدت جریان، یعنی ۲۷۵ آمپر استفاده کنیم.

تعیین کنید سیکل کاری دستگاه در این شرایط چقدر است؟

$$\frac{60}{t_n} = \frac{275^2}{200^2} \Rightarrow t_n = 31-$$


مقدار فوق نشان می دهد که ماشین می تواند برای مدت زمان تقریباً ۳ دقیقه با ۲۷۵ آمپر کار کند و ۷ دقیقه را بدون بار طی کند.

افزایش حرارت در ماشین جوش کاری با توان دوم شدت جریان مناسب است.

$$Q = I^2 R$$

۱-۳-۸ - کابل جوش کاری: کابل های جوش کاری باید

شدت جریان را از ماشین به کار و برعکس از کار به ماشین عبور

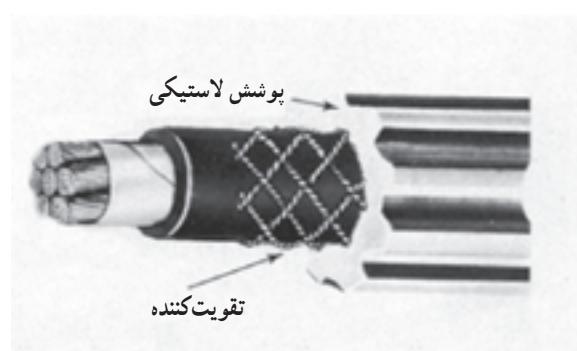

الف - کابل با پوشش از لاستیک مضرس

شکل ۱۷-۱ - کابل جوش کاری

هردو کابل از لحاظ قطر یکسان و مطابق با قاعده باشند. عدم انتخاب صحیح کابل اولاً در شرایط کار کردن مؤثر است و درثانی باعث کوتاه شدن عمر ماشین می شود.

اگر جنس فلز کابل، آلومینیوم باشد، ظرفیت شدت جریان آن ۶۱٪ کابل مسی خواهد بود.

برای انعطاف پذیری کابل جوش کاری لازم است که تعداد رشته های سیم زیاد باشد و معمولاً تعداد رشته ها بین ۸۰° تا ۲۵۰° رشته سیم است.

برخلاف روشهایی که درین جوش کاران عمومیت یافته که کابل انبر الکترود را نازک تر انتخاب می کنند، در حقیقت باید

قطعه کار (کابل اتصال زمین)



کابل الکترود




جدول ۱—۱— طول، قطر و شدت جریان کابل

نمره کابل	قطر کابل		شدت جریان بر حسب آمپر		
			طول بر حسب فوت و متر		
	in	mm	آمپر	آمپر	آمپر
۴/۰	.۹۵۹	۲۴/۴	۶۰۰	۶۰۰	۴۰۰
۳/۰	.۸۲۷	۲۱/۰	۵۰۰	۴۰۰	۳۰۰
۲/۰	.۷۵۴	۱۹/۲	۴۰۰	۳۵۰	۳۰۰
۱/۰	.۷۲۰	۱۸/۳	۳۰۰	۳۰۰	۲۰۰
۱	.۶۴۴	۱۶/۴	۲۵۰	۲۰۰	۱۷۵
۲	.۶۰۴	۱۵/۳	۲۰۰	۱۹۵	۱۵۰
۳	.۵۶۸	۱۴/۴	۱۵۰	۱۵۰	۱۰۰
۴	.۵۳۱	۱۳/۵	۱۲۵	۱۰۰	۷۵


توجه: طول های داده شده برای جمع طول کابل های الکترود و قطعه کار است.

ترمینال‌های بدون عایق که آن‌ها را «Lug» می‌نامند، به صورت مکانیکی به کابل و ماشین وصل می‌شوند. علاوه بر این که ترمینال باید بادوام باشد، از لحاظ الکتریکی نیز باید هادی یا رسانای قوی‌ای باشد. اگر اتصال ترمینال به کابل و یا ماشین درست انجام نشود، (ُشل باشد) علاوه بر این که عبور شدت جریان از کابل را کم می‌کند، در محل اتصال نیز درجه‌ی حرارت

۱-۳-۹ – ترمینال‌های کابل جوش‌کاری: چون قسمت‌هایی از متعلقات ماشین جوش‌کاری درمدار قرار می‌گیرند و باید شدت جریان زیادی را از خود عبور دهند، لازم است که در طراحی ساختن و استفاده‌ی صحیح از آن‌ها دقت شود. کابل‌های مسی و یا آلومینیومی به‌وسیله‌ی ترمینال‌های عایق شده، یا بدون عایق به دستگاه متصل می‌شوند. (شکل ۱-۱۸).

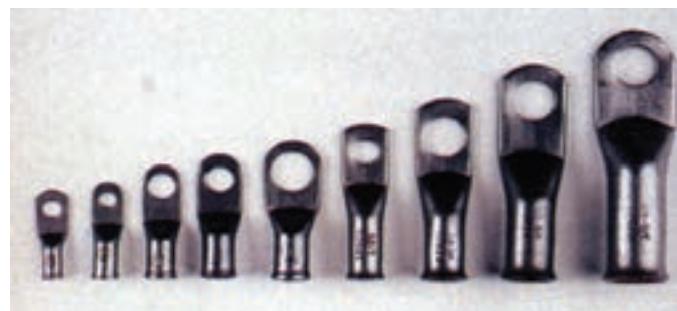

الف – انواع ترمینال‌های بدون عایق

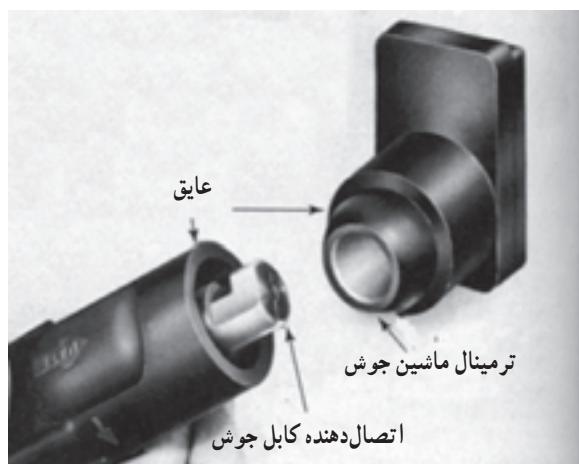

ب – ترمینال عایق‌دار

شکل ۱-۱۸ – انواع ترمینال اتصال سریع^۱

ترمینال ممکن است به یکی از سه روش زیر به کابل وصل شود:


۱- مکانیکی؛

۲- لحیم؛


به شدت زیاد می‌شود.

ترمینال‌های عایق شده یا کنکتور در طرح‌های متفاوتی ساخته می‌شوند و نوع اروپایی آن‌ها را «DIN Connector» می‌نامند (شکل ۱-۱۹).


۱ - Quick $\left\{ \begin{array}{l} \text{Connect} \\ \text{Disconnect} \end{array} \right.$

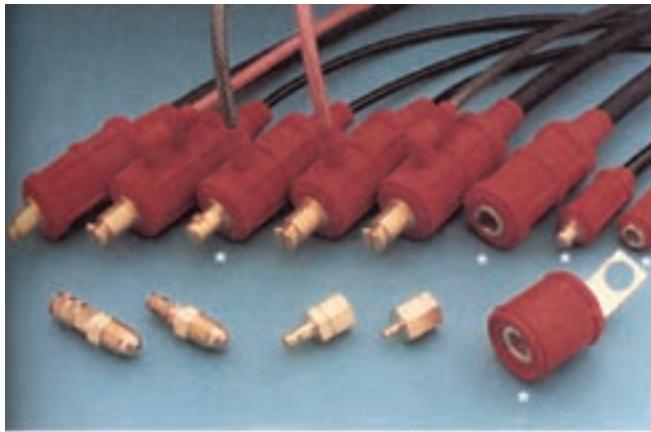


ب—ترمینال‌های امریکایی و اروپایی از نوع اتصال سریع

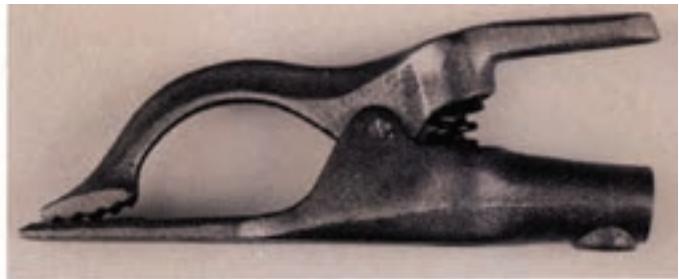

الف—انبر فنری اتصال زمین

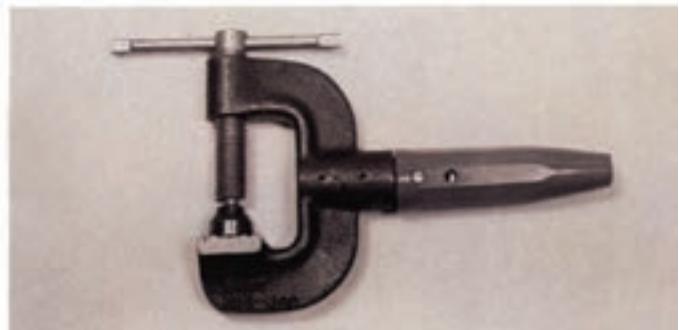

پ—گیره اتصال زمین از نوع AC برای کابل قطعه کار
شکل ۱۹-۱— انواع ترمینال

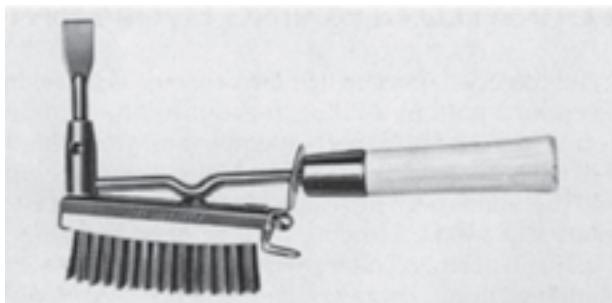

شکل ۲۰-۱— تمیزکنندهٔ ترکیبی، برس سیمی و چکش سرباره
یا چکش جوشکاری

در تولید انبوه تمیز می‌کنند.


سرباره‌ای که در روی جوش شکل می‌گیرد، باید قبل از این که پاس دوم روی آن جوش داده شود، به وسیلهٔ چکش جوش تمیز گردد (شکل‌های ۲۰-۱ و ۲۱-۱). سرباره‌ی آخرین پاس جوش، باید قبل از آزمایش و یا رنگ زدن به خوبی تمیز شود. در همهٔ موارد برای تمیز کردن سرباره و یا زدودن جرم، لازم است که از وسیله‌های اینمی مانند ماسک شفاف استفاده شود.

۳— بریزنگ یا لحیم سخت.

در دستگاه‌های جدید جوش کاری شرایط به گونه‌ای است که لازم است از ترمینال‌های عایق شده استفاده کرد. اندازه و مقاومت الکتریکی ترمینال باید متناسب با ظرفیت و سیکل کاری ماشین باشد.

۳-۱— دستگاه و ابزار تمیزکنندهٔ جوش: شاید نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود، عمل تمیز کردن فلز مبنا برای جوش کاری است. سطوحی که محتوى جرم‌های متفاوت از قبیل گردوخاک، روغن، رنگ، لایه‌های اکسید، علایم مازیک و غیره باشد و تمیز نشوند، در مقطع جوش معاویی ایجاد می‌کنند که شاید در بعضی مواقع قابل جبران نباشد.

تعداد زیادی دستگاه و ابزار برای تمیز کردن سطوح فلز قبل و بعد از جوش کاری ساخته شده است. تمیز کردن فلزو آماده نمودن آن برای جوش کاری ممکن است از طریق ماشین «سنبدلاست» یا «برس‌های گردان سیمی» انجام شود و یا از طریق ابزارهایی مانند تیزبر، چکش جوش، برس سیمی و غیره باشد. فلزات غیرآهنی را بیشتر از طریق شیمیایی (به خصوص

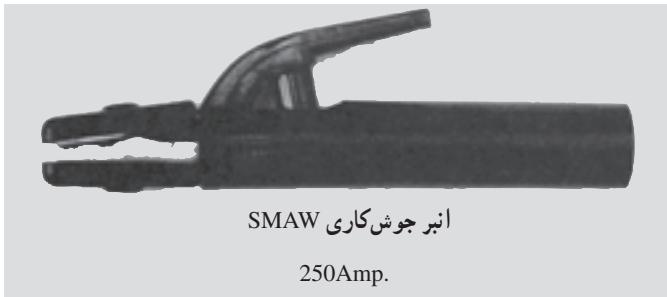

انبر جوش کاری SMAW

250Amp.



شکل باز شده ای انبر جوش کاری SMAW دسته عایق و قسمت هایی که برای اتصال لازم است.

شکل ۱-۲۲- انبر الکترود


۱-۳-۱۲- ماسک جوش کاری: جوش کاری با قوس الکتریکی لزوم حفاظت پوست و چشم را در برابر تشعشعات ناشی از قوس ایجاد می کند. حفاظت صورت و چشم با وسیله ای به نام ماسک صورت می پذیرد (شکل ۱-۲۳). ماسک می تواند فقط صورت و چشم را محافظت کند و برای حفاظت دست و بدن می توان از دست کش و لباس های مخصوص جوش کاری استفاده کرد. ماسک در دو نوع ساخته می شود :

الف - ماسک کلاهی :

ب - ماسک دستی .

ماسک کلاهی روی سر قرار می گیرد و دارای یک باند تنظیم کننده است که به وسیله ای یک دکمه جمع یا باز می شود تا راحت روی سر قرار گیرد.

ماسک دستی بیشتر مورد استفاده ای افراد بازدید کننده، مهندسین جوش کاری، بازرس های فنی و سرکار گران است (شکل ۱-۲۳).

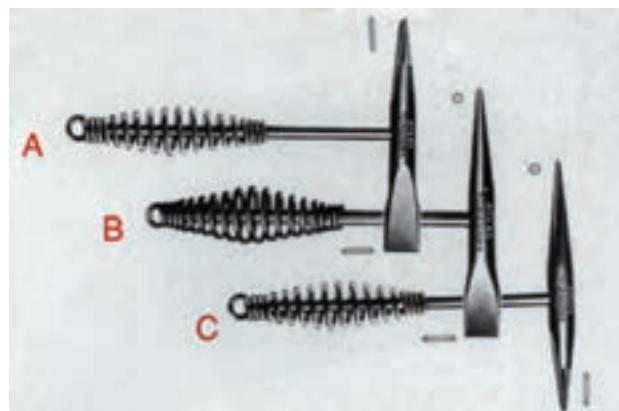

شکل ۱-۲۱- انواع چکش جوش کاری یا چکش سرباره

A - تیغه های این نوع چکش جوش ۹۰° نسبت به هم قابل چرخش هستند. B و C در چکش جوش که دارای یک تیغه و یک سنبه است جهت تیغه ها در هر کدام فرق می کند.

۱-۳-۱- انبر الکترود یا الکترود گیر : Electrode holder

الکترود گیر قسمتی دیگر از متعلقات جوش کاری با قوس الکتریکی و الکترود دستی است (شکل ۲۲-۱) انبر الکترود در موقع جوش کاری در دست اپراتور قرار می گیرد بنابراین کار کردن با آن نباید مشکلی ایجاد کند.

انبر الکترود در مدل ها و اسکال متفاوتی ساخته می شود ولی همه ای آن ها باید خصوصیات یکسانی داشته باشند. اتصال انبر الکترود به کابل جوش کاری به صورت مکانیکی است. یک بوشن برنجی یا مسی در داخل دسته وجود دارد که رشته های سیم کابل در آن قرار می گیرند. اطراف رشته های سیم کابل به وسیله ای یک فویل مسی (لاتون مسی) پوشیده می شود تا اولاً رشته های سیم را به هم فشرده نگه دارد و در ثانی حالت شل بودن بین کابل و بوشن از بین برود تا افت شدت جریان به وجود نیاید. قسمت روی انبر از مواد عایق درست شده که در برابر حرارت و جریان الکتریسیته، مقاومت زیادی دارد. فرم انبر باید به گونه ای باشد که تعادل خوبی را در دست جوش کاری برای حالات مختلف جوش داشته باشد. انبر الکترود در اندازه های متفاوت مناسب با قطر الکترود و مقدار شدت جریان ساخته می شود.

ترکیب کلاه ایمنی و ماسک کلاهی که به تازگی ساخته می شود، استفاده می کنند.

سازمان «OSHA»^۱ استفاده از کلاه ایمنی همراه با ماسک کلاهی را برای مراکز تولیدی اجباری کرده، از این رو امروزه از




ماسک کلاهی با لنز بزرگ



ماسک دستی



ماسک کلاهی متداول

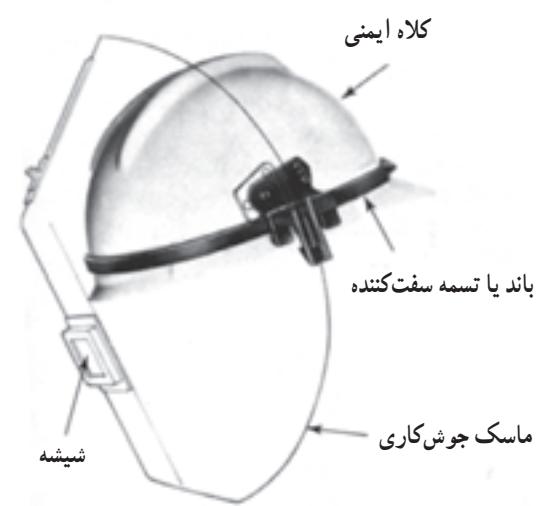

شکل ۲۳-۱- انواع ماسک های جوشکاری

تا در برابر جرقه، محفوظ باشد. برای نگهداری شیشه‌ها از فنر فُرمدار تسمه‌ای و گیره مخصوص استفاده می‌شود.
حافظت جوش کار با استفاده از شیشه‌های نوع مرغوب در برابر اشعه‌ی مادون قرمز٪ ۹۹/۵ و در برابر اشعه‌ی ماورای بنفسن٪ ۷۵/۹۹ است.

جدول ۱-۲ شماره‌ی شیشه را برای روش‌های متفاوت قوس الکتریکی تعیین می‌کند.
اگر چشم در برابر اشعه‌ی ماورای بنفسن درست محافظت نشود، چشم درد شدیدی عارض فرد شده که زمان آن طولانی و بین ۸ تا ۱۸ ساعت خواهد بود.

جنس ماسک از فیبر فشرده، پلاستیک یا پشم شیشه است. شکل آن به گونه‌ای است که می‌تواند نیمه‌ی کامل جلوسر را پوشاند. در ماسک به موازات چشم، دریچه‌ای برای تعییه کردن شیشه وجود دارد، اندازه‌ی این دریچه 108×51 میلی‌متر است و حداقل با دو شیشه‌ی مات و روشن پوشیده می‌شود.

گروهی از ماسک‌های کلاهی دارای شیشه‌های بزرگ‌تر از حد متدال هستند. اندازه‌ی شیشه‌ی این نوع ماسک‌ها 114×132 میلی‌متر است. استفاده از این ماسک برای جوش‌کارانی است که از عینک‌های طبی استفاده می‌کنند. شیشه‌ی سیاه ماسک با دو شیشه‌ی شفاف پوشیده می‌شود.

جدول ۱-۲ شماره‌ی شیشه‌ی ماسک

شماره‌ی شیشه	قوس الکتریکی جوش آرگون GTAW	قوس الکتریکی GMAW(CO ₂)	قوس الکترود دستی یا SMAW
۱۰	-	-	تا ۴ میلی‌متر قطر الکترود
۱۲	-	-	از ۴ تا ۶ میلی‌متر قطر
۱۴	-	-	بزرگ‌تر از ۶ میلی‌متر
۱۱	-	برای فلزات غیرآهنی تا ضخامت ۴ میلی‌متر	-
۱۲	-	برای فلزات آهنی تا ۴ میلی‌متر	-
۱۰-۱۴	برای ضخامت‌های مختلف	-	-

الکترودهای پوشش‌دار SMAW

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- ساختمان فیزیکی الکترودها را شرح دهد.
- ۲- مشخصات و ترکیب شیمیایی فلز الکترودها را بیان کند.
- ۳- نقش پوشش شیمیایی الکترود (فلاکس) را در جوش‌کاری توضیح دهد.
- ۴- الکترودها را از لحاظ پوشش گروه‌بندی کرده و توضیح دهد.
- ۵- نحوه مراقبت از الکترود را مختصراً توضیح دهد.
- ۶- مفتول فلزی الکترودهای فولادی و آلیاژهای فولادی را با توجه به استانداردهای آن طبقه‌بندی کرده و شرح دهد.
- ۷- خواص فولاد و آلیاژهای فولاد را با توجه به نوع و مقدار ترکیب‌های شیمیایی آن توضیح دهد.
- ۸- روش‌های آزمایش و تشخیص نوع فولاد را شرح دهد.

۲- الکترودهای پوشش‌دار 'SMAW'

در روش جوش‌کاری قوس الکتریکی با الکترود دستی (SMAW) مابین الکترود و سطح کار، یک قوس الکتریکی ایجاد می‌شود که از حرارت آن برای عمل ذوب استفاده می‌کنند.

الکترود از یک مفتول فلزی که در اطراف آن پوشش شیمیایی (Flux) است، ساخته می‌شود.

الکترود به وسیله قطر فلز آن و یک سری حروف و اعداد معروف می‌شود. قطر فلز اندازه الکترود حروف و اعداد نوع آلیاژ و روش کاربرد الکترود را نشان می‌دهد.

الکترودها زیر پوشش استانداردهای معتبر معرفی می‌شوند و معتبرترین استاندارد جهان، استاندارد «ANSI/AWSA5...» است.

جدول ۱-۲ قطر و طول الکترودها را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۲- طول و قطر الکترودها

قطر فلز الکترود		طول الکترود	
mm	in	mm	in
360	14	1.6	1/16
360	14	2.3	3/32
360	14	3.2	1/8
360	14	4.0	5/32
460	18	5.6	7/32
460	18	6.4	1/4

۱-۲- نگه داری الکترود

پوشش الکترود همراه با فلز درون آن ذوب شده، وارد حوضچه‌ی مذاب جوش می‌شود. اگر رطوبت به پوشش سرایت کند، اثرات نامطلوبی مانند تَرَک خوردن نواحی مجاور جوش (HAZ) تُرد شدن جوش را ایجاد می‌کند.

هیدروژن از طریق رطوبت، وارد قوس شده، به اتم هیدروژن و سپس به یون و الکترون تبدیل می‌شود. الکترون هیدروژن وارد مرز دانه‌های فلز شده، به هنگام تبدیل مجدد به اتم هیدروژن، فشار زیادی تولید می‌کند؛ این فشار تَرَک‌هایی را در فلز ایجاد می‌کند. در بسیاری از جوش‌کاری‌ها لازم می‌شود که الکترود را قبل از استفاده کردن، به وسیله‌ی کوره‌های الکتریکی خشک کنند. علاوه بر این که در کارخانه‌ها، کوره‌ی الکتریکی ثابت وجود دارد، کوره‌های الکتریکی قابل حمل و نقل نیز موجود است مانند (شکل ۱-۲).

الکترود را ممکن است در جعبه‌های مقواوی و یا در قوطی‌های فلزی (برای جلوگیری از تماس الکترود با هوا) به بازار عرضه نمایند.

جنس فلز الکترود از آلیاژهای مختلف است و باید با شرایط فلز جوش‌دادنی هم آهنگ باشد.

- ۱- کربن استیل؛
- ۲- فولادهای آلیاژی با درصد کم؛
- ۳- فولادهای مقاوم به خوردشدن و زنگ زدن؛
- ۴- چدن؛
- ۵- آلومینیوم و آلیاژهای آن؛
- ۶- مس و آلیاژهای آن؛
- ۷- نیکل و آلیاژهای آن؛
- ۸- فولادهای مقاوم به حرارت.



شکل ۱-۲- دو نوع الکترود خشک‌کن قابل حمل و نقل - شکل خاکستری رنگ و سطح برای کارگاه می‌باشد که گنجایش ۱۶۰ کیلوگرم الکترود دارد. الکترود خشک‌کن‌های با رنگ زرد قابل حمل و نقل اند و جوش‌کار می‌توانند آن را به کمر بینند.

۲-۲) یا کوره، به اندازه‌ی مصرف، باید دقت نمود. عدم توجه به حمل و نقل الکترودها، امکان ریختن پوسته‌ها یا ترک خوردن آن‌ها را افزایش می‌دهد. در بسیاری از «WPS» هایی که نوشته می‌شود، اجازه‌ی مصرف کردن الکترودی که پوسته‌ی آن کمی ریخته و یا ترک برداشته باشد، داده نمی‌شود.

زمانی که برای رطوبت‌زدایی الکترود لازم است، بین ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت است و به نوع پوشش بستگی دارد. در کارخانه‌های تولیدی، زمان رطوبت‌زدایی برای الکترودهای متفاوت، شناخته شده است و به همین دلیل جوش‌کاران به اندازه‌ای الکترود از کوره بر می‌دارند که مصرف کنند. در حمل و نقل الکترودها و برداشتن آن‌ها از جعبه (شکل



در شکل جوش کار با استفاده از جعبه‌ی الکترود که به کمر بسته می‌شود، نشان داده شده است.

عایق آتمسفریک قابل ارجاع



جعبه‌ی الکترود قابل حمل و نقل با در عایق رطوبت

شکل ۲-۲- جعبه‌ی الکترود

اکسیژن و ازت هوا در تماس نباشد؛

- و - جلوگیری از عدم ثبات قوس الکتریکی؛
- ز - رساندن عناصر آلیاژی موردنیاز فلز جوش؛
- ح - ایجاد انرژی حرارتی علاوه بر انرژی حرارتی قوس؛
- ط - ایجاد یون در زمانی که شدت جریان در ترانسفورماتورها به صفر می‌رسد.

۲-۳- گروه‌بندی الکترودها از لحاظ پوشش شیمیایی

پوشش شیمیایی الکترودها بسیار متنوع است اما می‌توان آن‌ها را به پنج گروه اصلی تقسیم کرد. گروه‌بندی آن‌ها براساس مواد شیمیایی و نوع سرباره‌ای است که شکل می‌گیرد.

۲-۴- نقش فلاکس در جوش کاری

پوشش الکترود نقش‌های بسیار ارزشمندی را هم در حین عمل جوش کاری و هم پس از اتمام آن ایفا می‌کند که به تعدادی از آن‌ها به طور خلاصه اشاره می‌شود.

- الف - تولید گازهای محافظ مانند «CO₂» و «H₂» در اطراف هاله‌ی قوس؛
- ب - تغییرات بی‌دری ب عناصر فلاکس و هم‌آهنگ شدن با شرایط قوس؛

ج - اکسیژن‌زدایی و نیتریت‌زدایی؛

- د - ایجاد سرباره در روی سطح جوش، که فلز جوش آهسته سرد گردد؛
- ه - ایجاد سرباره در روی سطح جوش که فلز جوش با

است. نقطه‌ی ذوب پوشش، بسیار بالا و در حدود 2000°C است و برای پایین آوردن آن از فلورورها استفاده می‌کند. سرباره دارای واکشن بازی است. کاربرد آن به خصوص در پاس اول جوش برای نفوذ خوب و زیاد آن است.

۴-۲-طبقه‌بندی الکترودهای فولاد و آلیاژهای فولادی

الکترودهای فولادی و نیز آلیاژهای فولاد در رنج بسیار وسیعی ساخته می‌شوند و برای شناسایی آن‌ها علایمی به صورت حرف و عدد استاندارد شده است. در حال حاضر معتبرترین استاندارد، استاندارد «AWS»^۱ است. برای مثال اگر یک کشور اروپایی سازنده‌ی الکترود بخواهد صادرات داشته باشد، لازم است که علاوه بر استاندارد خاص کشور خود، الکترود را با استاندارد «AWS» نیز معرفی کند. علت این امر در این است که سهولت شناسایی الکترود با استاندارد «AWS» بیشتر است. در استاندارد «AWS» مفهول فلزی الکترود که از جنس فولاد است در سری استانداردهای «E - 60XX» و «E - 70XX» معرفی می‌شود.

حرف E که قبل از ۴ یا ۵ عدد دیگر قرار می‌گیرد، معرف الکترودی است که در قوس الکتریکی به کار می‌رود. دو عدد اول از سمت چپ و بعد از حرف E حداقل مقاومت کششی جوشی را که از این نوع الکترود حاصل می‌شود، نشان می‌دهد. مقاومت کششی الکترودهای سری ۶۰ برابر است با : 414 Mpa یا $60000 \text{ Psi} = 60000$

و حداقل مقاومت کششی سری ۷۰ مساوی است با : 483 Mpa یا $70000 \text{ Psi} = 70000$

هر کارخانه‌ی سازنده‌ی الکترود، برای ترکیب شیمیایی پوشش الکترود، از فرمول خاص خود استفاده می‌کند و ممکن است ترکیب شیمیایی دو الکترود از سری «E - 60XX» از دو کارخانه‌ی سازنده، یکسان نباشد ولی اثر آن‌ها در جوش، تقریباً مشابه است. (لازم به یادآوری است که بیشترین درصد ترکیب شیمیایی پوشش الکترود، سری است).

۱-۲-۳-الکترودهای اکسیدی: مواد اصلی این نوع الکترود از اختلاط اکسید آهن و سیلیکات‌های طبیعی است که می‌تواند همراه با مواد اکسیزن‌زدا و یا بدون آن باشد.

سرباره‌ای که از این نوع پوشش شیمیایی شکل می‌گیرد، سیستم آن « $\text{FeO} - \text{SiO}_2$ » است. نقطه‌ی ذوب و انجماد سرباره یکی است (انکتیک) و در حدود 120°C می‌باشد. این الکترودها از نوع الکترودهای معمولی هستند با خواص مکانیکی کم؛ اما ظاهر بسیار خوبی را در جوش‌های ماهیچه‌ای دارند.

۲-۲-۳-الکترودهای اسیدی: مواد اصلی این الکترودها شامل اکسید آهن، سیلیکات‌های طبیعی فرومگانز، فروسیلیکون و فروتیتانیوم است. سیستم سرباره $\text{SiO}_2 - \text{FeO} - \text{MnO}$ است که دارای واکشن اسیدی است و می‌تواند اکسیدهای بازی را در خود حل کند.

به علت وجود منگانز در سرباره، ویسکوزیته‌ی آن کم است از این‌رو الکترود را می‌توان در جوش‌کاری بالای سر، افقی و فائم به کار برد.

۲-۳-۳-الکترودهای روتایلی: ماده‌ی اصلی این پوشش شیمیایی درصد بالایی از اکسید تیتانیوم است همراه با سیلیکات‌های طبیعی و فرومگانز. سیستم سرباره $\text{FeO} - \text{MnO} - \text{TiO}_2$ است. واکشن سرباره نیز اسیدی است. جوش حاصل از این نوع پوشش شیمیایی علاوه بر ظاهر بسیار خوب خواص مکانیکی بسیار مطلوبی نیز دارد.

۲-۳-۴-الکترودهای سلوزلی: درصد عمدی این نوع پوشش، «سلولز» است همراه با سیلیکات‌های طبیعی، فروسیلیکون و فرومگانز. سرباره‌ی این پوشش شیمیایی نسبت به انواع دیگر بسیار کم است. سلوزل در قوس الکتریکی انرژی حرارتی ایجاد می‌کند که با انرژی حاصل از قوس، قدر مطلق انرژی را زیاد می‌کند. کاربرد این الکترود در پاس اول لوله، برای نفوذ زیاد آن است. این الکترود هم‌چنین در حالاتی متفاوت جوش‌کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۳-۵-الکترودهای بازی : Low hydrogen درصد عمدی این نوع پوشش، «کربنات کلسیم» یا «کربنات منیزیم»

عدد چهارم از سمت چپ نوع جریان (AC - DCSP و DCRP) و نوع ترکیب شیمیایی پوشش و نیز درصد پودر آهن را نشان می‌دهد. برای این منظور، لازم است که دو عدد آخر را با هم نگاه کرد. (به جدول ۲ توجه شود)

جدول ۲-۲- مشخصات الکترودهای مختلف

EXX10	درصد زیاد سلوژ - سدیم
EXX11	درصد زیاد سلوژ - پتاسیم
EXX12	درصد زیاد بی اکسید تیتانیوم - سدیم
EXX13	درصد زیاد بی اکسید تیتانیوم - پتاسیم
EXX14	پودر آهن - بی اکسید تیتانیوم
EXX15	- سدیم Low-hydrogen
EXX16	- پتاسیم Low-hydrogen
EXX18	پودر آهن - Low-hydrogen - پتاسیم
EXX20	درصد زیاد اکسید آهن
EXX48	پودر آهن - Low-hydrogen - پتاسیم

سومین عدد از سمت چپ «E-XX1X» معرف حالت‌های جوشکاری است؛ برای مثال عدد (۱) نشان می‌دهد که از این الکترود می‌توان برای تمام حالت‌های جوشکاری استفاده کرد. (سطحی - افقی - قائم - بالای سر)

عدد (۲) نشان می‌دهد که از الکترود می‌توان فقط در حالت سطحی یا افقی استفاده کرد؛ مثل الکترود E-XX2X. عدد (۴) یا «E-XX4X» نشان دهنده‌ی این است که می‌توان از الکترود در حالت‌های سطحی، افقی، بالای سر، از بالا به پایین (down hill welding) استفاده کرد. در شکل ۲-۳ چند نوع مختلف الکترود با اعداد مشخص‌کننده‌ی آن‌ها نشان داده شده است.

تذکر: در تولید و تعمیرات سعی می‌کنند که از روش جوشکاری قائم از بالا به پایین استفاده نکنند زیرا احتمال باقی ماندن سرباره در مقطع جوش زیاد است اما اگر الزام به وجود آید، الکترود سری «E-XX4X» مناسب‌تر است.



شکل ۲-۳- چند نوع مختلف الکترود است که اعداد نشان داده شده، معرف آن‌ها است.

جدول ۲-۳- مقدار آمپر لازم برای الکترودها یا پوشش مواد بازی

تنظیم جریان برای الکترودهای کم هیدروژن			
قطر الکترود	آمپر(تحت)	آمپر (قائم و بالاسری)	ولت
$\frac{1}{8}$ "	۱۴۰-۱۵۰	۱۲۰-۱۴۰	۲۲-۲۶
$\frac{5}{32}$ "	۱۷۰-۱۹۰	۱۶۰-۱۸۰	۲۲-۲۶
$\frac{3}{16}$ "	۱۹۰-۲۵۰	۲۰۰-۲۲۰	۲۲-۲۶
$\frac{7}{32}$ "	۲۶۰-۳۲۰		۲۴-۲۷
$\frac{1}{4}$ "	۲۸۰-۳۵۰		۲۴-۲۷
$\frac{5}{16}$ "	۳۶۰-۴۵۰		۲۶-۲۹

۲-۵- فولاد و آلیاژهای فولاد

اولین مرحله‌ای که برای تولید فولاد انجام می‌شود، خارج کردن ناخالصی‌ها و کربن است (البته همه‌ی کربن موجود را خارج نمی‌کنند) بنابراین اختلاط آهن و کربن را فولاد می‌نامند.

مقدار کربن در فولاد بسیار کم است ولی همین مقدار کم کربن می‌تواند خواص فولاد را کاملاً تغییر دهد و آن را به نام فولاد کربنی یا کاربن استیل معرفی کند. اگر مقدار کربن خیلی کم باشد، «گفته می‌شود و تولید آن نسبت به سایر فولادها آبوبهتر است.

فولادهایی که درصد کربن در آن‌ها کم باشد، چکش‌خور هستند و به سهولت جوش‌کاری و ماشین‌کاری می‌شوند. کربن استیل براساس درصد کربن گروه‌بندی می‌شود.

۱- فولاد کم کربن (mild steel) ۰/۰۸-۰/۳- C

۲- فولاد با کربن متوسط ۰/۳۱-۰/۵۵- C

۳- فولاد پرکربن ۰/۵۶-۱/۵- C High - Carbon steel

۴- چدن بیش از ۲ درصد کربن

فولاد کم کربن را برای ساختن پل، کشتی، مخازن، لوله،

جدول ۲-۳ انتخاب آمیر جهت الکترودهای با قطر متفاوت است که نوع پوشش شیمیایی آن‌ها Low-hydrogen (کم هیدروژن) است.

جدول ۴- مشخصات مکانیکی الکترودهای بازی

نقشه‌ی روانی	60000 psi (414 MPa)
کشش	70000 psi (480 MPa)
ازدیاد طول	22%
مقاومت ضربه	20 ft. lb. (27.1 Nm)

خصوصیات مکانیکی (مقاومت نقطه‌ی روانی جوش، مقاومت حداکثر جوش، ازدیاد طول به ازای ۲" و مقاومت به ضربه در منهای F ۲۰) الکترودهای بازی در جدول ۴ داده شده است.

در جدول ۵- کاربرد چند نمونه الکترود بازی نشان داده شده است.

جدول ۵- ترکیب و کاربرد چند الکترود بازی

رقم سمت راست	ترکیب پوشش الکترود	کاربرد
5 E - 7015	کم هیدروژن نوع سدیم	این الکترود برای فولاد کربنی کم آلیاژ مانند ماشین‌های راهسازی است. نوع قطب به کار رفته باید DCRP باشد.
6 E-7016		پوشش این الکترود مانند الکترود فوق است به جز این که می‌توان آن را با قطب «DCRP» به کار برد و نیز می‌توان از جریان ac استفاده کرد.
8 E - 7028	پودر آهن (کم هیدروژن) فقط وضعيت افقی	این الکترود از گروه «L.H» است و در فولادهای کم کربن ضخامت زیاد الکترود در سرعت زیادتر الکترود مؤثر است نوع قطب آن «DCRP» و «ac» است.
E - 7018	پودر آهن به علاوه کم هیدروژن پوشش سدیم	

شکل ۲-۴ نشان می‌دهد که سختی فولاد تا 8% درصد زیاد می‌شود بنابراین این سؤال به وجود می‌آید که چرا اندازه‌ی کربن در فولاد از این حدّ هم ممکن است بیشتر گردد؟ قبلًا اشاره شد که با افزایش کربن، مقاومت فولاد هم در برابر خوردگشیدگی زیاد می‌شود.

از این‌رو در خیلی از ابزار و ادوات، مقدار کربن از 8% درصد بیشتر است مانند تیغه‌ی چاقوی جیبی، تیغه‌های رنده و ماشین‌های درودگری، زنجیرها و غیره.

لازم است بدانیم که ترکیب کربن با آهن جسم جدیدی را به وجود می‌آورد که «کاربید آهن» یا «سمانتیت» نامیده می‌شود.
 (Fe_3C)

سمانتیت یا کاربید آهن در بین ذرات آهن خالص پراکنده می‌شوند (مانند دانه شن در بتون) و هرچه درصد سماتنتیت در مقطع فولاد بیشتر باشد، سختی و مقاومت آن زیادتر می‌شود. در زیر به صورت فهرست‌وار، به اثرات مطلوب و یا نامطلوب افزایش کربن اشاره می‌شود:

با افزایش کربن در فولاد

۱- فولاد سخت‌تر می‌شود

۲- مقاومت در برابر خوردگشیدگی

پارامتر مطلوب افزایش می‌یابد

۳- نقطه‌ی ذوب کاهش می‌یابد

پارامتر مطلوب افزایش می‌یابد

۴- مقاومت افزایش می‌یابد

پارامتر نامطلوب افزایش می‌شود

مشاهده می‌شود که افزایش کربن در فولاد، بسیاری از پارامترهای مطلوب را به همراه دارد اماً متأسفانه همیشه این پارامترهای خوب یک پارامتر بد را نیز با خود دارند (تردی و شکنندگی).

حال برای این که دامنه‌ی وسعت پارامترهای خوب، گسترش یابد و پارامتر نامطلوب محدود شود، از عناصر دیگر کمک می‌گیرند و آن‌ها را به فولاد اضافه می‌کنند. (آلیاژهای فولاد)

۱- **آلیاژهای فولاد:** قبل از وارد شدن به بحث

آلیاژها، لازم است اشاره شود که دو عنصر دیگر همیشه در فولادها وجود دارند، یکی از این دو عنصر «گوگرد» و دیگری «فسفر» است و تأثیر هردی آن‌ها در بیشتر موقعیت، در جهت منفی است، به همین دلیل در تولید فولادها سعی می‌کنند که آن‌ها

بدنه‌ی اتومبیل و غیره به کار می‌برند. با افزایش کربن به فولاد خواص آن به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر می‌کند:

۱- نقطه‌ی ذوب فولاد کاهش می‌یابد؛

۲- فولاد سخت‌تر می‌شود؛

۳- مقاومت فولاد افزایش می‌یابد؛

۴- ترد و شکنندگی افزایش می‌شود؛

۵- مقاومت فولاد در برابر خوردگشیدگی افزایش می‌یابد؛

۶- جوش کاری فولاد مشکل‌تر می‌شود؛

۷- ماشین‌کاری فولاد سخت می‌شود؛

۸- سهولت عملیات حرارتی فولاد افزایش می‌یابد؛


۹- مدول الاستیسیته‌ی فولاد تغییر نمی‌کند؛

۱۰- قیمت و هزینه‌ی تولید بالا می‌رود.

هم‌چنان که اشاره شد، کربن در نقطه‌ی ذوب فولاد تأثیر زیادی دارد؛ برای مثال نقطه‌ی ذوب آهن خالص $C = 15.37\%$ است و اگر درصد کربن در فولاد به $4/3$ برسد نقطه‌ی ذوب آن به $C = 11.3\%$ می‌رسد و نیز با افزایش کربن سختی فولاد زیاد می‌شود.

شکل ۲-۴ نشان می‌دهد که با افزایش کربن، سختی فولاد تا 8% درصد کربن زیاد می‌شود.

فولاد را نیز می‌توان از طریق عملیات حرارتی سخت و یا نرم (چکش خور) کرد.

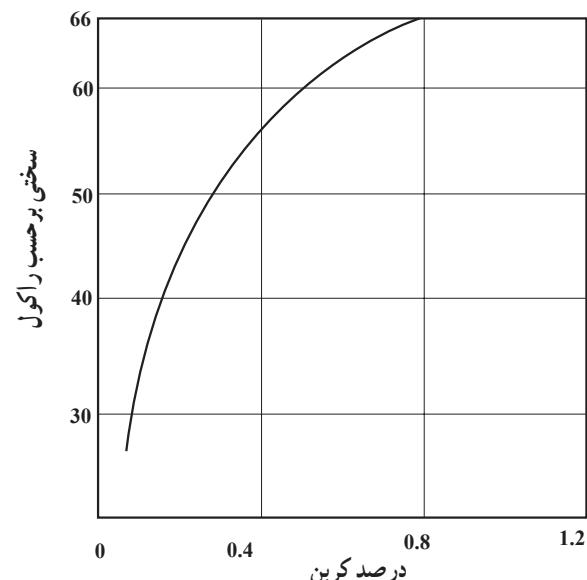

شکل ۲-۴- ارتباط درصد کربن و سختی فلز

برنده است. فولادهایی که در آن‌ها تنگستن وجود داشته باشد، سخت، تاف و مقاوم در برابر فرسایش خواهد بود.

کبالت : تأثیر کبالت در فولاد، حفظ کردن مقاومت فولاد در دماهای پایین است و اگر کبالت همراه با تنگستن باشد، فولاد در درجه حرارت‌های بالا (حرارت قرمز) مقاوم خواهد بود.

آلیاژهای فولاد به گروههای متفاوتی، مانند فولاد آلیاژی با درصد کم، تقسیم می‌شوند (فولاد کم آلیاژ). این فولادها فولادهایی هستند که مقدار درصد عنصر آلیاژی در آن‌ها از ۵٪ بیشتر نشود و یا این که حاصل جمع عناصر آلیاژی از ۵٪ چندان زیادتر نشود.

۲-۵-۲- کُد یا رمزشناسایی فولادهای آلیاژی :

دو سیستم اصلی برای طبقه‌بندی فولاد آلیاژی به کار می‌رود: این دو سیستم کُد «SAE»^۱ و کُد «AISI»^۲ هستند. (جدول ۲-۷-۲) حروف و شماره‌ها، روش تولید و نیز ترکیب شیمیایی فولاد را نشان می‌دهند، مانند ۱XXX عدد (۱) معرف فولادهای کربنی است و در «3XXX» عدد (۳) معرف نیکل - کُرم است.

جدول ۶- روش کدبندی فولادهای آلیاژی

10XX	فولاد کربن دار
2XXX	فولاد نیکل دار با درصد کم نیکل
3XXX	فولاد نیکل - کُرم
40XX	فولاد مولیبدنیم
41XX	فولاد کُرم - مولیبدنیم
43XX	فولاد نیکل - کُرم - مولیبدنیم
5XXX	فولاد کُرم دار
6XXX	فولاد کُرم - وانادیوم
7XXX	فولاد تنگستن دار
8XXX	فولاد نیکل - کُرم - مولیبدنیم
9XXX	فولاد منگائز- سیلیکون - نیکل - کُرم - مولیبدنیم

را در حداقل اندازه، نگه دارند.

از طرف دیگر اگر بخواهید که این دو عنصر نام برده شده اصلاً در فولادها وجود نداشته باشند، قیمت و هزینه‌ی تولید بسیار بالا می‌رود و به اجبار درصد آن‌ها را در حد بسیار کم نگه می‌دارند.

فولاد آلیاژی فولادی است که غیر از کربن، یک یا چند عنصر دیگر را به همراه داشته باشد مانند: آلمینیوم، سیلیکون، کُرم، نیکل، منگائز، مولیبدنیم، تیتانیوم، کبالت، تنگستن، وانادیوم و ...

با افزایش عناصر نام برده شده در فولاد، خصوصیات آلیاژ تغییر می‌کند.

کُرم : اگر کرم به فولاد اضافه گردد فولاد سخت‌تر شده، مقاومت آن در برابر فرسایش زیاد می‌شود، علاوه بر این ظرفیت کردن در اندازه‌ی ذرات فولاد، مؤثر است. کُرم ممکن است به تنهایی یا همراه با عناصر دیگر، مانند «نیکل» به فولاد اضافه شود (فولاد ضدزنگ)

منگائز: افزایش منگائز به فولاد، باعث ریزدانه شدن فولاد می‌شود که این حالت در چکش خوردن و تافنس اثر دارد.

مولیبدن : مولیبدن عنصری است که در سختی فولاد (بعد از کربن) مؤثر است و از طرفی جلوی بزرگ شدن دانه‌بندی فلز را می‌گیرد. این عنصر بیشتر همراه فلزات دیگر مانند کُرم یا نیکل و یا هردودی آن‌ها در آلیاژها وجود دارد.

نیکل : نیکل در فولاد باعث افزایش مقاومت آلیاژ شده، بدون این که تافنس کم شود. اگر مقدار درصد نیکل در فولاد زیاد باشد، (۲۵-۳۵٪) علاوه بر این که تافنس^۱ کاهش می‌یابد، باعث می‌شود که فولاد در برابر خوردگی و ضربه مقاوم گردد.

وانادیوم : افزایش وانادیوم به فولاد، از رشد دانه‌ها در حرارت‌های بحرانی، مانند عملیات حرارتی و جوش کاری، جلوگیری می‌کند علاوه بر این باعث افزایش مقاومت فولاد می‌شود.

تنگستن : افزایش تنگستن به فولاد اغلب برای ابزارهای

۱- تافنس toughness خاصیتی است که فلز قادر باشد در برابر فشارهای ناگهانی استادگی کند بدون این که شکسته شود یا ترک بخورد، به عبارت دیگر، ظرفیت یک فلز که بتواند تنش‌های سخت و ناگهانی را جذب کند.

فولاد آلیاژی فوق محتوی٪ ۵ نیکل است و کربن آن در حدود ۱۲٪ درصد می‌باشد. (توجه شود که اعداد معرف کربن، باید بر ۰٪ تقسیم شوند)

مثال: فولاد ۲۵۱۲
 درصد کربن ↓
 درصد نیکل ↓
 فولاد نیکل دار ↓
 ۱۲
 ۵
 ۲

جدول ۷-۲- کُدبندی فولادهای آلیاژی

گوگرد (حداکثر)	فسفر (حداکثر)	حدود منگنز	حدود کربن	AISI	SAE
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۳-٪ ۰/۶	٪ ۰/۰۸-٪ ۰/۱۸	C ۱۰۱۰	۱۰۱۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۳-٪ ۰/۶	٪ ۰/۱۳-٪ ۰/۱۸	C ۱۰۱۵	۱۰۱۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۳-٪ ۰/۶	٪ ۰/۱۸-٪ ۰/۲۳	C ۱۰۲۰	۱۰۲۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۳-٪ ۰/۶	٪ ۰/۲۲-٪ ۰/۲۸	C ۱۰۲۵	۱۰۲۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۶-٪ ۰/۹	٪ ۰/۲۸-٪ ۰/۳۴	C ۱۰۳۰	۱۰۳۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۶-٪ ۰/۹	٪ ۰/۳۲-٪ ۰/۳۸	C ۱۰۳۵	۱۰۳۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۶-٪ ۰/۹	٪ ۰/۳۷-٪ ۰/۴۴	C ۱۰۴۰	۱۰۴۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۶-٪ ۰/۹	٪ ۰/۴۳-٪ ۰/۵۰	C ۱۰۴۵	۱۰۴۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۶-٪ ۰/۹	٪ ۰/۴۸-٪ ۰/۵۵	C ۱۰۵۰	۱۰۵۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۶-٪ ۰/۹	٪ ۰/۵۰-٪ ۰/۶۰	C ۱۰۵۵	۱۰۵۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۶-٪ ۰/۹	٪ ۰/۵۵-٪ ۰/۶۵	C ۱۰۶۰	۱۰۶۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۶-٪ ۰/۹	٪ ۰/۶۰-٪ ۰/۷۰	C ۱۰۶۵	۱۰۶۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۶-٪ ۰/۹	٪ ۰/۶۵-٪ ۰/۷۵	C ۱۰۷۰	۱۰۷۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۴-٪ ۰/۷	٪ ۰/۷۰-٪ ۰/۸۰	C ۱۰۷۵	۱۰۷۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۶-٪ ۰/۹	٪ ۰/۷۵-٪ ۰/۸۸	C ۱۰۸۰	۱۰۸۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۷-٪ ۱/۰	٪ ۰/۸۰-٪ ۰/۹۳	C ۱۰۸۵	۱۰۸۵
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۶-٪ ۰/۹	٪ ۰/۸۵-٪ ۰/۹۸	C ۱۰۹۰	۱۰۹۰
٪ ۰/۰۵	٪ ۰/۰۴	٪ ۰/۳-٪ ۰/۵	٪ ۰/۹۰-٪ ۱/۰۳	C ۱۰۹۵	۱۰۹۵

کربن آلیاژی گوگرددار

گوگرد (حداکثر)	فسفر (حداکثر)	حدود منگنز	حدود کربن	AISI	SAE
٪ ۰/۰۸-٪ ۰/۱۳	٪ ۰/۰۴ Max	٪ ۰/۶-٪ ۰/۹	٪ ۰/۱۳-٪ ۰/۱۸	C ۱۱۱۵	۱۱۱۵
٪ ۰/۰۸-٪ ۰/۱۳	٪ ۰/۰۴ Max	٪ ۰/۷-٪ ۱/۰	٪ ۰/۱۸-٪ ۰/۲۳	C ۱۱۲۰	۱۱۲۰
٪ ۰/۰۸-٪ ۰/۱۳	٪ ۰/۰۴ Max	٪ ۰/۶-٪ ۰/۹	٪ ۰/۲۲-٪ ۰/۲۸	C ۱۱۲۵	۱۱۲۵
٪ ۰/۰۸-٪ ۰/۱۳	٪ ۰/۰۴ Max	٪ ۰/۷-٪ ۱/۰	٪ ۰/۳۷-٪ ۰/۴۴	C ۱۱۴۰	۱۱۴۰

دمای جهش جرقه برای فولاد با ترکیب‌های متفاوت فرق می‌کند. چهار فاکتور در جرقه وجود دارد که از روی آن‌ها می‌توان به ترکیب شیمیایی فلز بی‌برد:

۱- رنگ جرقه؛

۲- طول جرقه؛

۳- تعداد انفجار در طول جرقه؛

۴- شکل انفجار.

برای مثال، اگر یک فولاد با $2/2^{\circ}$ درصد کربن را با سنگ سمباده تماس دهیم، طول جهش جرقه‌های آن در حدود $1/8$ متر است و رنگ آن روشن و سفیدرنگ است. تعدادی از این جرقه‌ها به طور ناگهانی منفجر می‌شوند و تشکیل جرقه‌های کوچک‌تری می‌دهند این جرقه‌های کوچک، نسبت به جرقه‌های اولیه، یک زاویه‌ی 45° می‌سازند.

اگر بخواهیم یک فولاد ساده‌ی کربنی را با $3/3^{\circ}$ درصد کربن آزمایش کنیم، فوران جرقه مانند فولاد قبل است با این تفاوت که در امتداد جرقه‌ها تعداد انفجار بیشتر می‌شود و طول پرتاب جرقه کمی کوتاه‌تر می‌گردد.

اگر یک فولاد با $8/8^{\circ}$ درصد کربن را با سنگ سمباده تماس دهیم، مشاهده خواهد شد که طول فوران جرقه‌ها کوتاه و تعداد انفجار در مسیر هر جرقه زیادتر می‌شود.

عملیات حرارتی که بر روی فولاد انجام می‌شود، در آزمایش جرقه‌ی فولاد اثر می‌گذارد؛ برای مثال در جرقه‌های چدن خاکستری که از محل تماس با چرخ سمباده فوران می‌کنند، رنگ آن‌ها قرمز تیره و طول جرقه‌های پرتاب شده کوتاه و در حدود $5-64$ سانتی‌متر است. در مقایسه با این حالت، رنگ جرقه‌های یک فولاد با $1/3$ درصد کربن در هنگام فوران از سنگ، سفید و طول جرقه‌های آن کمی بلندتر از چدن خاکستری است.

آزمایش با شعله‌ی اکسی استیلن: به عنوان مقدمه باید گفت، حتی اگر در مورد ترکیب شیمیایی یک فولاد آگاهی داشته باشیم، باز لازم است بدانیم که آیا فلز خاصیت جوش‌پذیری خوبی دارد یا خیر.

برای مثال ورق‌های آهنی که نورد می‌شوند ممکن است خواص شیمیایی و فیزیکی خوبی را برای جوش‌کاری داشته

۳-۵-۲- شناسایی فولادها: لازم است که هر جوش کار ماهر بتواند با یک یا چند روش تست‌های عملی ترکیب شیمیایی فولاد را به دست آورد.

گاهی اوقات آنالیز فولاد یا در دسترس نمی‌باشد و یا وصول به آن مشکل و وقت‌گیر است. در کارخانه و یا کارگاه و یا در سایت‌های متفاوت لازم است که نوع فولاد به سرعت مشخص شود؛ از این‌رو می‌توان آزمایش را با روش‌های زیر انجام داد:

۱- آزمایش جرقه به وسیله‌ی سنگ سمباده؛

۲- آزمایش با شعله‌ی اکسی استیلن؛

۳- آزمایش از طریق انفال فلز؛

۴- آزمایش رنگ؛

۵- آزمایش صدا؛

۶- آزمایش از طریق وزن مخصوص؛

۷- آزمایش از طریق آهنربا.


آزمایش جرقه: یکی از طرق تعیین ترکیب شیمیایی فولاد، آزمایش جرقه است. برای این منظور می‌توان از یک سنگ سمباده استفاده کرد. (قبل از آزمایش باید سنگ سمباده را بررسی کرد تا در شرایط مناسبی باشد و از وسیله‌های اینمی مانند عینک نیز باید استفاده شود)

برای آزمایش فولاد موردنظر، کافی است که آن را به سنگ یا چرخ سمباده تماس بدهیم، در اثر تماس و اصطکاک بین فلز و سنگ سمباده، جرقه‌هایی تولید و پرتاب خواهد شد.

با نحوه‌ی پرتاب شدن، رنگ جرقه، طول جرقه و تعدد انفجار در جرقه، می‌توان نوع فولاد را تشخیص داد. هرچه فشار بین فلز و سنگ سمباده کم‌تر باشد، تعیین هویت فولاد بهتر انجام می‌شود. (شکل ۲-۵).

تئوری این نوع آزمایش بر مبنای این است که:


هنگامی که فولاد گرم می‌شود، تمایل زیادتری برای جذب اکسیژن دارد و قسمت‌های مختلف از فلز با ناخن‌های متفاوتی اکسید می‌شوند که رنگ اکسید هر ماده متفاوت است؛ برای مثال اگر آهن خالص را با سنگ سمباده تماس دهیم، در اثر گرما، آهن به سرعت اکسید نمی‌شود، از این‌رو جرقه‌هایی که از آهن خالص پرتاب می‌شود کم‌رنگ یا سفیدرنگ بوده، طول آن‌ها زیاد است و به سرعت ازین می‌روند.

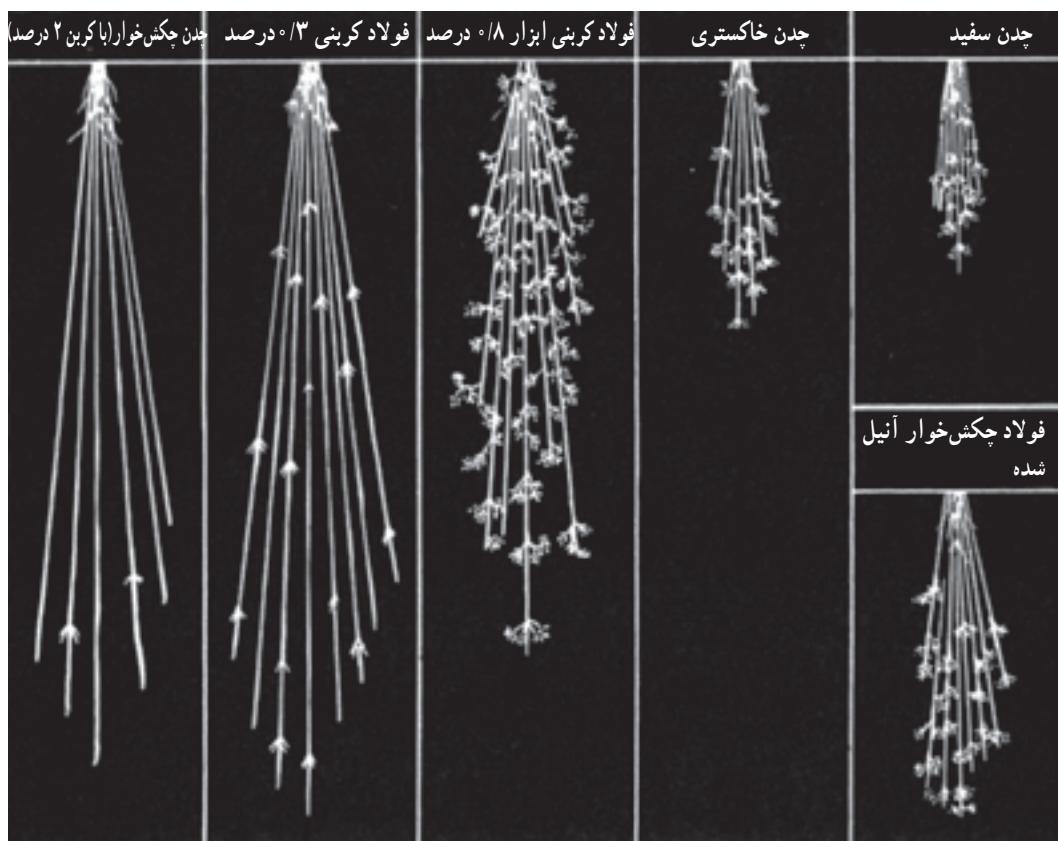

شکل ۲-۵- جرقه های ایجاد شده به وسیلهٔ فولادهای مختلف

فسفر و گوگرد آنها زیاد شود؛ به این جهت برای فرد جوش کار لازم است شرایط جوش پذیری فولاد را تشخیص دهد.

باشند اما ممکن است تعدادی از این ورق‌ها در حین نورد، اجزایی را که در روی سطح غلطک وجود دارد (سرباره‌ی جرم و کثافت روی غلطک) در اثر فشار، جذب خود کنند و یا این که درصد

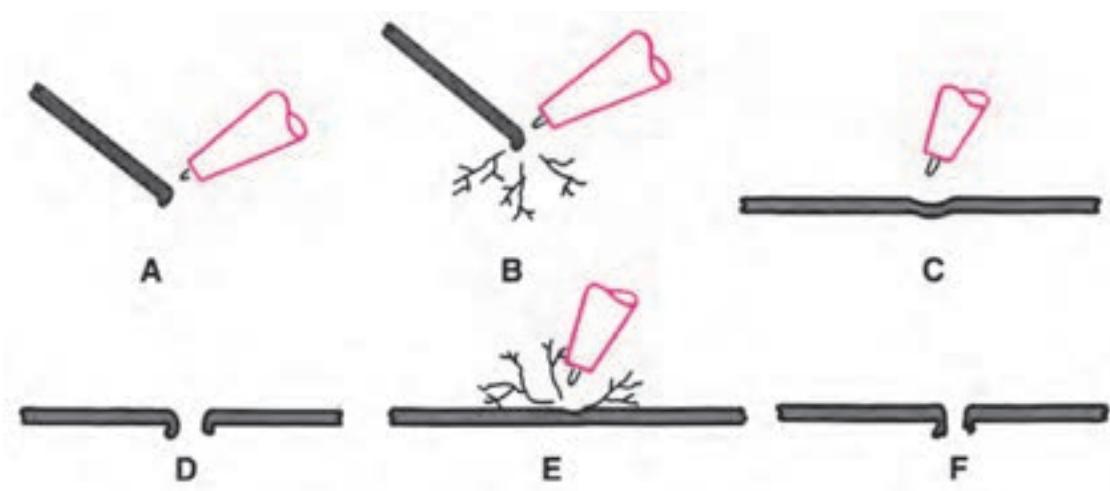


شکل ۲-۶- آزمایش با شعله اکسی استیلن

داشته باشد. لبه‌ی حوضچه پس از انجماد، مضرس نباشد و در حین منجمد شدن رنگ حوضچه، درخشان باشد در این صورت خاصیت جوش‌پذیری فولاد، بسیار خوب است.

اگر رنگ مذاب در حین انجماد تیره باشد و لبه‌ی حوضچه پس از انجماد مضرس باشد، جوش‌پذیری فولاد خوب نیست.

برای انجام آزمایش، فقط کافی است که یک حوضچه‌ی مذاب با شعله‌ی اکسی‌استیلن و شعله‌ی خنثی در سطح فلز ایجاد کنیم، در صورت نازک بودن، فرصت دهیم که فلز سوراخ شود. از حوضچه‌ی مذاب باید جرقه‌ی زیادی خارج شود و یا جوشش داشته باشد. مذاب باید روانی و کشش سطحی خوبی

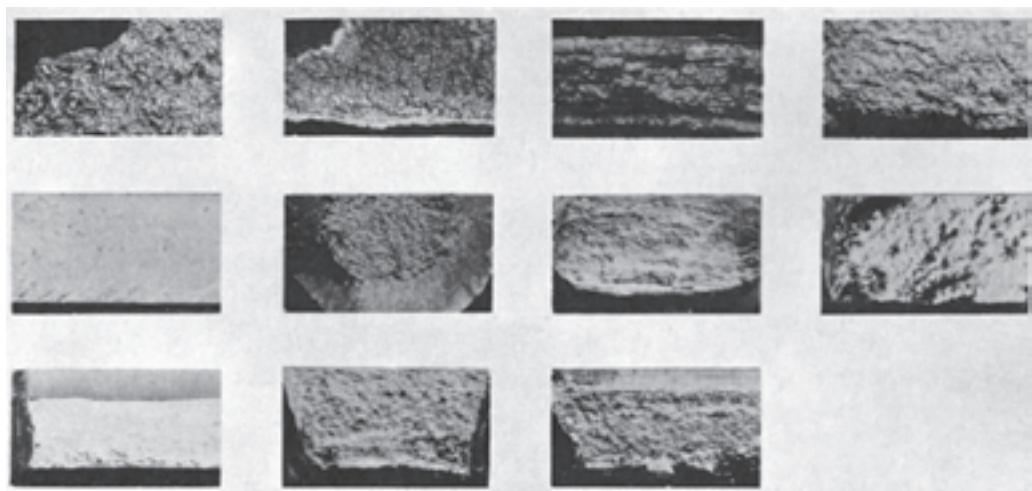

شکل ۲-۷- نداشتن خاصیت جوش‌پذیری

حافظت و ایمنی

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- عوامل فردی که شخص را از خطرات حفاظت می کند، توضیح دهد.
- ۲- ایمنی عمومی محیط کارگاه را شرح دهد.
- ۳- وسایل و لوازم حفاظت فردی از حوادث را توضیح دهد.
- ۴- راه های پیشگیری از آتش سوزی و برق گرفتگی را شرح دهد.
- ۵- راه های حفاظت و ایمنی وسایل کار و ماشین ها را توضیح دهد.

۳- حفاظت و ایمنی

سن: آمار نشان داده است که تصادف و مرگ در بین افراد ۱۸ سال بیش از سنین دیگر است.

۱-۳- ایمنی عمومی در محیط کارگاه و کارخانه
همه افراد شاغل در کارگاه یا کارخانه، اعم از افراد اداری، ویژیتور، کارگر، کارفرما، مهندسین و طراحان، باید از عینک های ایمنی و یا ماسک طلقی همراه با کلاه ایمنی استفاده کنند.

حرارت، جرقه، بخار ناشی از فلزات مذاب، تشعشع ناشی از جوش کاری، ولتاژ برق، فلز داغ، وسایل نقلیه ای کارگاهی مانند لیفتراک، جرثقیل های سقفی و باری می توانند برای کارگران یا افرادی که رفت و آمد می کنند، خطرآفرین باشند؛ ولی با کمی دقیق و رعایت اصول ایمنی همه ای این خطرات قابل کنترل می باشند.

۲-۳- لباس و ادوات ایمنی شخصی
کارگران به خصوص جوش کاران باید از لباس مخصوص استفاده کنند که اولاً از جنس مواد پلاستیکی نباشد و درثانی جیب

متخصصین معتقدند که در محیط های کارگری بسیاری از فاکتورهای ایمنی، فیزیکی و شخصی است. فاکتورهای فیزیکی شخصی گاهی اوقات خطرآفرین هستند که باید به آنها توجه شود مانند :

تنش: افرادی که زیر فشارهای عصبی ناشی از کار و یا هر عامل دیگری هستند بیشتر در معرض خطرات ناشی از محیط کار قرار دارند.

کسالت و مريضي: فرد مريض ممکن است در محیط کار نتواند همه یا تعدادی از کارهای محوله را انجام دهد. چنین فردی بیش از سایرین آسیب پذیر است.


خستگی: اگر انسان به هر علتی، به اندازه ای کافی نخواهد بود و از طرفی در اثر خستگی بیشتر از سایرین در معرض خطر قرار می گیرد.

عدم آگاهی: در محیط های کار بیشتر افراد بدون آموخته دیدن، مشغول به انجام کارهای تخصصی هستند، این افراد همیشه بیش از افراد آموخته دیده در معرض خطرات ناشی از کار قرار دارند.

۳-۵- خطرات ناشی از ماشین

افرادی که با ماشین کار می‌کنند، باید قبلاً آموزش چگونگی کار کردن با وسایل ایمنی مربوط به آن‌ها را فراگرفته باشند و بی‌محابا از کنار مسایل حتی اگر کوچک باشند رد نشوند؛ برای مثال دستگاه سنگ سمباده برای آماده کردن قطعات اتصال جوش کاری مورد استفاده جوش کار است.

تکیه گاه صفحه‌ای سنگ باید مطابق شکل (۳-۱) بسته شود و سطح آن باید کمی بالاتر از مرکز نقل سنگ قرار گیرد.

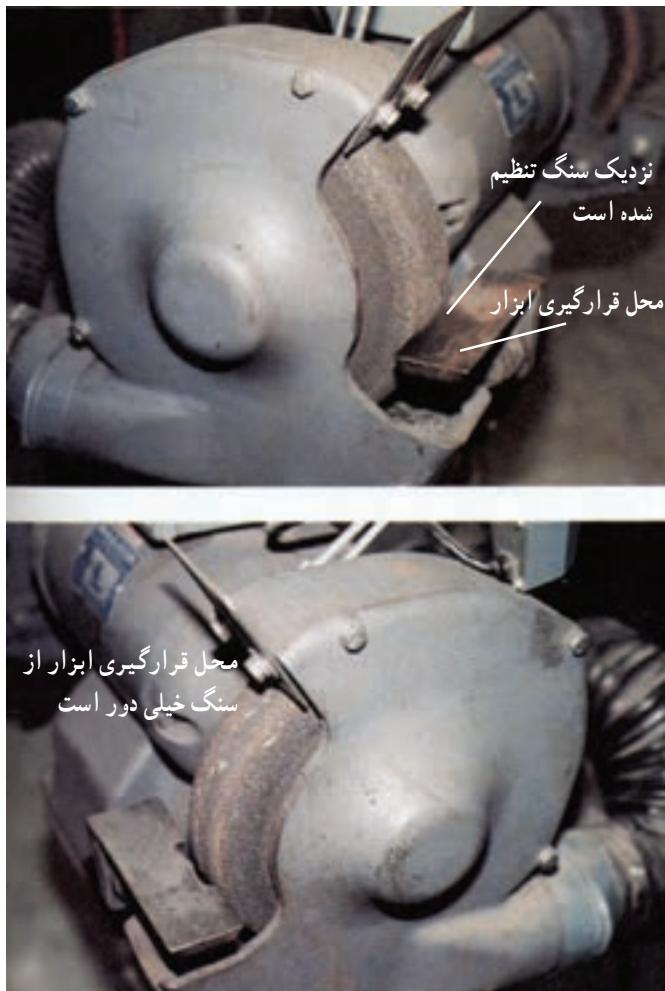

شكل ۱-۳- ماشین سنگ سنباده

پیراهن، لباس کار و شلوار باید سر جیب و دکمه‌دار باشد. برای جلوگیری از صدمات فلز داغ، نیزی لبه‌ی فلز و پلیسه، پوشیدن دستکش الزامی است. پوشیدن کفش ایمنی با داشتن دماغه‌ی فلزی برای جوش کار و سایر کارگران الزامی است. جوش کارانی که با قوس الکتریکی کار می‌کنند، باید از ماسک با لنزی که درجه‌ی تاری مناسب داشته باشد، استفاده کنند (ر. ک. به جدول ۱-۲ شیشه‌ی ماسک ص ۲۳).

۳-۳- نگهداری محیط کارگاه

یکی از فاکتورهای بسیار مهم ایمنی بهخصوص در جوش کاری، تمیز نگهداشتن محیط کارگاه است. تمیز نگهداشتن سطح زمین و میز کار، بسیار ضروری است زیرا گرد و خاک می‌تواند منبعی برای دریافت کرین مذاب جوش باشد. ذرات فلز، گریس، روغن و اشیای دیگر و مواد قابل اشتعال مانند چوب، کاغذ، نفت، پارچه و سرخ وغیره نباید در محیط کارگاه جوش کاری وجود داشته باشند. از پراکندگی کابل جوش کاری و یا انبر الکترود و نیز الکترود باید پرهیز کرد.

۴- خطرات آتش‌سوزی

روغن، رنگ، مواد تمیزکننده شیمیایی و اشیای دیگر که احتمال مشتعل شدن دارند، باید در کایینت‌های فولادی نگه داشته شوند. پیش‌ینی راه خروج اضطراری، برای کارگاه ضروری است.

کارگاه باید مجهز به کپسول خاموش‌کننده‌ی آتش باشد، هم‌چنین برای جلوگیری از گسترش آتش، نگهداری پتوهای مخصوص این کار ضروری است.

نگهداری اشیایی که برای جلوگیری از گسترش آتش به کار می‌روند، باید در محلی باشد که با رنگ قرمز روشن مشخص شده باشد (که به سرعت جلب توجه کند).

جوش کاران باید طرز استفاده از کپسول‌های خاموش‌کننده‌ی آتش را بدانند و آن‌ها را در فواصل زمانی مشخص بررسی کنند.

جوش کاری حاوی بخارات سمی هستند، لذا سیستم تهویه، باید بالاتر از سطح میز کار قرار گیرد به طوری که عمل تهویه کمی پایین تر از دماغ و دهن جوش کار انجام شود. این سیستم تهویه ممکن است ثابت و یا پرتابل باشد (شکل ۳-۲).

بخارات سمی، ناشی از جوش کاری آلیاژهایی است که محتوی «کادمیوم، کرم، سرب، روی و بریلیوم» می‌باشند، هم‌چنین در اثر داغ شدن بعضی از فلاکس‌ها، بخارات مضری متصاعد می‌گردد.

۶-۳- گرد و خاک و دود

تنفس در محیط‌های آلوده به گرد و خاک و یا دود، برای سلامتی انسان مضر است، از این‌رو کارگاه باید شرایط مناسبی برای کار کردن داشته باشد. حجم فضای کارگاه، باید به اندازه‌ای باشد تا جایه‌جایی هوا به راحتی انجام گیرد.

همه‌ی روش‌های جوش کاری و نیز برش کاری باید در محیطی انجام شود که اولاً فضای کافی برای تهویه وجود داشته باشد. درثانی قبل از جوش کاری و در زمان جوش کاری و نیز پس از آن، سیستم تهویه کار کند. بعضی از آلیاژها در موقع



شکل ۳-۲- دستگاه تهویه

داشته باشد یا رشته‌ی سیم بیرون زده باشد، قسمت خراب، تعویض شود. از پوشش دادن کابل بهوسیله‌ی نوارچسب، باید پرهیز کرد زیرا در صد عایق‌های کابل یک پارامتر حساب شده برای میزان شدت جریان مشخصی است. باید از محکم بودن ترمینال‌ها و اتصالات انبر جوش کاری اطمینان حاصل نمود. گیره‌ی الکترودگیر انبر، پس از جوش کاری، باید تمیز شود و در صورت خورده شدگی، فلز آن باید عوض شود.

برای اجتناب از شوک‌های الکتریکی، هیچ‌گاه نباید از دستکش مرطوب و یا لباس مرطوب استفاده کرد.

جوش کاری در روی زمین مرطوب شوک ایجاد می‌کند. اگر برحسب ضرورت کار جوش کاری باید در محیطی که کف زمین آن مرطوب است انجام شود، باید از یک سطح عایق (استفاده از تخته) که حداقل 30 cm از کف زمین ارتفاع داشته باشد، استفاده کرد.

جنس لباس کار جوش کارانی که در حالت نشسته و یا دراز کشیده جوش کاری می‌کنند، باید عایق باشد، یا این که جسم عایقی را در زیر بدن خود پهن کنند (شکل ۳-۳).

جوش کارانی که در مخازن بسته و یا محیط‌های کوچک کار می‌کنند، اگر از گازهای غیر از هوا استنشاق کنند، دچار حادثه خواهند شد. به طور کلی گازهایی که سنگین‌تر یا سبک‌تر از هوا باشند، می‌توانند خطرآفرین باشند، «آرگون» و «بی‌اکسیدکربن» نمونه‌هایی از گازهای سنگین‌تر از هوا و «هليوم» نمونه‌ی گازی سبک‌تر از هوا است؛ برای مثال گاز آرگون می‌تواند در هفت ثانیه فرد را دچار خفگی کند.

محیط کار جوش کارانی که با گاز آرگون و یا « CO_2 » کار می‌کنند باید مجهرز به سیستم تهویه‌ی انفرادی باشد.

۷-۳- بازرسی دستگاه

بازرسی متعلقات جوش کاری جهت مسأله اینمی در محیط جوش کاری با قوس الکتریکی، معمولاً باید بهوسیله‌ی فرد جوش کار و هنگامی که دستگاه خاموش است، انجام شود.

۱-۳-۳- بررسی کابل‌های جوش کاری: کابل‌های جوش کاری باید از لحظه ترک خوردن، بیرون بودن رشته‌ی سیم از زیر پوشش لاستیکی، بررسی شوند تا اگر عایق کابل ترک



شکل ۳-۳- لباس کار جوش کارانی که در حالت نشسته یا دراز کشیده جوش کاری می‌کنند، باید عایق باشد یا این که جسم عایقی را در زیر بدن خود پهن کنند.

در محیط‌های جوش‌کاری لازم است متن زیر با خط

درشت نوشته و برای اطلاع عموم به دیوار نصب گردد.

توجه

از خود و دیگران محافظت کنید. بخوانید و به‌حاطر بسپارید:
بخار ناشی از جوش‌کاری، دود، گرد و غبار برای سلامتی شما زیان‌آور است.
تشعشعات قوس الکتریکی می‌تواند به پوست و چشم شما صدمه بزند.
شوك‌های الکتریکی می‌توانند مرگ‌آفرین باشد.
از دست زدن به سیم و یا قطعات الکتریکی رها شده، اجتناب کنید.
اتصالات جوش‌کاری شده‌ی داغ را با دست کش بلند نکنید.
همیشه از لباس کار مناسب جوش‌کاری، عینک و ماسک استفاده کنید.
مواد چربی و اشتعال‌زا مانند چوب و کاغذ را از محیط جوش‌کاری دور کنید.
از سیستم تهویه استفاده کنید.

داشته باشد، باید از هوакش مناسبی برای تخلیه‌ی دود و تهویه‌ی
 محل جوش‌کاری استفاده شود.

۱۰- کمربند ایمنی

این کمربند از یک طرف به کمر جوش‌کار و از طرف دیگر
به واسطه‌ی طنابی به قسمتی از کار که جوش‌کار روی آن کار
می‌کند، بسته می‌شود. طناب کمربند و محلی که انتهای کمربند به
آن بسته شده، باید قدرت نگه‌داری وزن جوش‌کار را در صورت
بروز حادثه، داشته باشد.

۱۱- شرایط ایمنی ماشین‌های جوش‌کاری

ماشین‌های جوش‌کاری در مقایسه با سایر انواع ماشین‌های
الکتریکی در شرایط نامناسب‌تری کار کرده، کمتر تحت نظارت
یک متخصص قرار دارند.

کارگر جوش‌کار باید با توجه به نکته‌ی فوق، همیشه مراقبت
کند که دستگاه جوش‌کاری در مقابل اتصالی‌های اتفاقی محافظت
شده باشد.

جوش‌کار نباید هرگز سعی کند نصب و یا تعمیر ماشین

۸- پاراوان

وقتی که جوش‌کاری در کارگاهی ثابت انجام می‌گیرد و
افراد دیگر مشغول انجام دادن کار دیگری هستند، باید به وسیله‌ی
«پاراوان» مخصوصی کارگران مزبور را در مقابل اشعه‌ی قوس
الکتریکی حفاظت نمود. اگر کارگاه دائمی باشد، می‌توان غرفه‌ی
خصوصی برای این منظور تعییه کرد که دیوارهای آن از مواد
نسوز باشد. این غرفه باید مجهز به سیستم تهویه باشد.
اگر محل جوش‌کاری متغیر است، باید از دیوارهای قابل
حمل و نقل استفاده نمود که از مصالح نسوز تهیه و با رنگ
خصوصی انوده شده باشد.

وقتی که جوش‌کاری در سطح زمین انجام می‌شود، ارتفاع
دیوارهای غرفه، باید بیش از $1/5$ متر باشد و در صورت بلندتر
بودن قطعات مورد جوش‌کاری واقع شده، لازم است که ارتفاع
دیوارها بلندتر باشد.

۹- هوакش

اگر جوش‌کاری داخل مخزن یا محیط‌های کوچک انجام
می‌شود که احتمال انباسته شدن دود و گازهای مضر دیگر وجود

باعت خفگی گردد.

ترانسفورماتورهای جوش کاری معمولاً با هوا، سرد می‌شوند؛ (سیستم فن) لذا باید مراقب بود که فن ترانسفورماتور، همیشه در موقع استفاده کار کند.

ترانسفورماتورها نباید به مدار روشناهی متصل گرددند زیرا، علی‌رغم وجود تنظیم کننده، باعث تغییرات شدید در ولتاژ و کم نور و پر نور شدن چراغ‌ها می‌شوند.

جوش کاری را خود انجام دهد، بلکه باید این کار توسط یک تکنسین ورزیده صورت گیرد و در هر حال تعمیر ماشین، باید پس از قطع کامل جریان برق انجام شود.

در اغلب موارد ماشین جوش کاری از یک محل به محل دیگر برده می‌شود بنابراین، باید پریزهای مناسبی در تمام کارگاه و یا محل ساختمان پیش‌بینی شده باشد.

اگر ماشین جوش کاری با موتور بنزینی یا دیزلی کار می‌کند، باید توجه داشت که ممکن است جمع شدن دود ناشی از موتور

فصل چهارم

نکات فنی در جوشکاری با قوس دستی

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- نحوه انتخاب نوع دستگاه جوش کاری را شرح دهد.
 - ۲- نحوه راه اندازی و تنظیم دستگاه جوش کاری را توضیح دهد.
 - ۳- نکات مهم در انتخاب صحیح الکترود را بیان کند.
 - ۴- نحوه ایجاد قوس الکتریکی با الکترود دستی را به دو روش متناوب اجمالی و جهشی قائم تشریح نماید.
 - ۵- نحوه ایجاد مهره جوش به روش زنجیره‌ای و زیگزاگ را شرح دهد.

۴- نکات فنی در جوشکاری با قوس دستی

و سیکل کاری در هر دو یکسان باشد، پیشتر است.

۳-۱-۴- مزایای پک ماشین جوش کاری (ac) و

شدت جریان ثابت:

- ارزش یک دستگاه ac نسبت به «dc» که رنج شدت جریان و سیکل کاری آن‌ها یکسان است، کم‌تر می‌باشد.
 - در شدت جریان‌های زیاد، برای جلوگیری از دممش قوس در جوش‌های ماهیچه‌ای، بهتر است از دستگاه «ac» استفاده شود.

۲-۴- راه اندازی و تنظیم دستگاه جوش کاری

- قبل از اقدام به جوش کاری، لازم است کلیه‌ی وسایل ملزمات مانند ترمینال‌ها، کابل، انبر الکترود و غیره برسی شوند؛
 - هیچ‌گاه ماشین جوش کاری را که در زیر بار است، خاموش یا روشن نکنید (مدار بسته)؛
 - از قرار دادن انبر الکترود در روی میز کار یا قطعه‌ی کار برهیز کنید؛
 - راه اندازی ماشین‌های «ac» بسیار ساده است و می‌توان

۱_۴_انتخاب دستگاه جوشکاری

در تصمیم‌گیری برای خریدن یک ماشین جوشکاری dc یا ac و یا استفاده‌ی از آن لازم است: ابتدا به محاسن و معایب ماشین برای شرایط متفاوت جوشکاری توچه شود.

۱-۱-۴- مزایای یک ماشین جوشکاری DC و

۱- امکان استفاده از قطب‌های مستقیم و معکوس

(۴-۱) شکاری : (DCSP-DCRP)

۲- جوشکاری در حالات مختلف پیشتر با قطب مستقیم

یا معکوس اجرا می شود؟

۳- الکترودهایی که برای جوش کاری نیکل - الومینیوم و

مس طراحی می‌شوند، بیشتر با قطب معکوس جوش کاری

می شوند.

۴- الکترودهایی مانند $Exx2x$, (که در پوشش آن‌ها پود

مار رفته) (نرخ زیاد مذاب جوش در واحد زمان) بهتر است

جوش کاری بیشتر با قطب معکوس یا مستقیم انجام شود.


تنظیم کننده‌ی شدت جریان قرار داده شده، ولی برای ولتاژ، تنظیم کننده‌ای وجود ندارد، زیرا ولتاژ با تغییر مقاومت در مدار، تغییر می‌کند (مانند طول قوس)؛

۷- تمام اتصالات و ترمینال‌ها باید محکم باشند تا بتوان با طول قوس، مقاومت مدار را کنترل کرد. با کنترل مقاومت مدار اندازه‌ی ولتاژ کنترل می‌شود.

با یک کلید، آن‌ها را روشن یا خاموش کرد؛

۵- دستگاه‌های جوش سیار، (دیزلی یا بنزینی) به استارت مجهزند، یعنی با زدن استارت، موتور روشن می‌شود اما باید لحظه‌ای صبر کرده تا به دور ماکریم برسد، سپس می‌توان به وسیله‌ی کلید شدت، جریان را از دستگاه گرفت.

۶- ماشین‌های نوع جریان ثابت برای جوش کاری یا قوس و الکترود دستی مناسب‌تر هستند. در این نوع دستگاه،

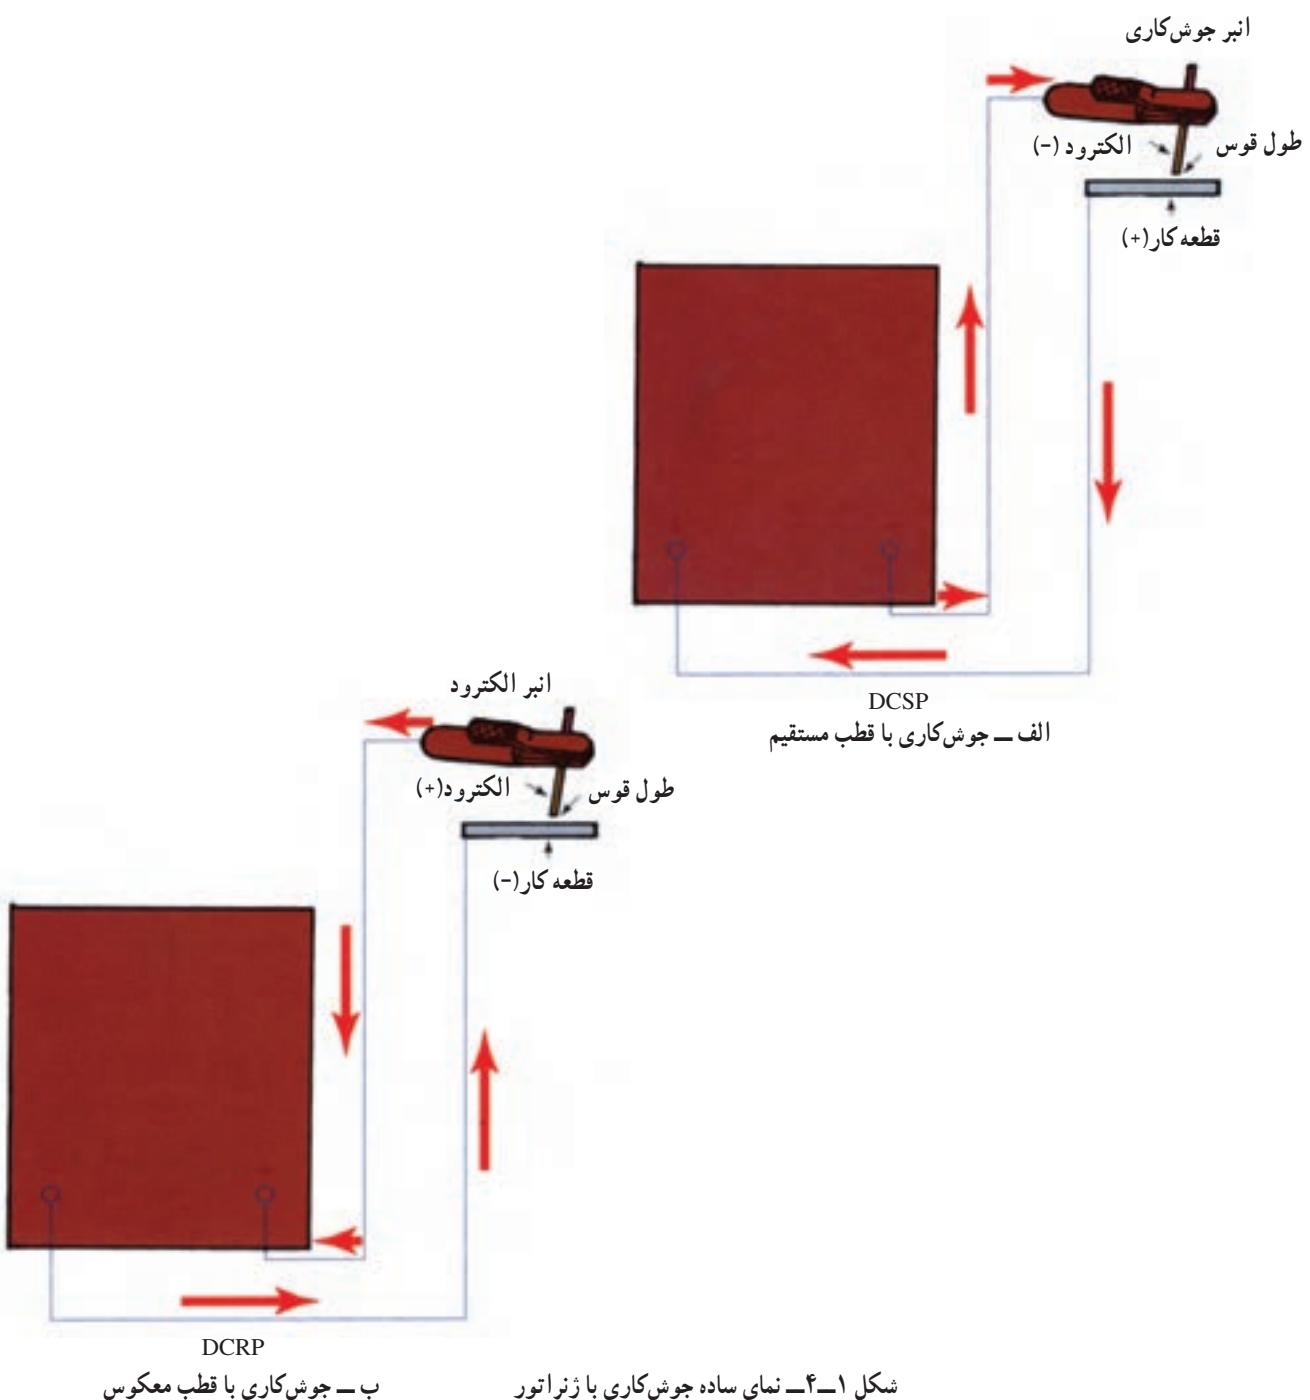

شکل ۱-۴- نمای ساده جوش کاری با ژنراتور

۳-۴- انتخاب صحیح الکترود

تماس پیدا کند و سپس نوک الکترود آرام و سریع از محل تماس جدا شود تا به اندازه‌ی فاصله‌ی صحیح برسد.

در کار افراد مبتدی، در مراحل اولیه‌ی ایجاد قوس، امکان چسبیدن الکترود به سطح کار زیاد است.

اگر الکترود به سطح کار چسبید، برای جدا کردن آن‌ها از یک دیگر، می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:

الف - اگر قطعه کار کوچک باشد، می‌توان انبر الکترود را بلند کرده، بدون این که الکترود از انبر آزاد شود. این عمل قطعه کار را از مدار خارج می‌کند.

ب - اگر قطعه کار بزرگ باشد، روش قبل را نمی‌توان اجرا کرد؛ ولی باید به دسته‌ی انبر الکترود فشار وارد کرد تا دهن انبر باز شود و آن را به سرعت به طرف بالا کشید. با این عمل، مدار باز شده، الکترود به سطح کار می‌چسبید، بعد از آن می‌توان الکترود را با انبردست از سطح کار جدا کرد. بعد از جدا شدن الکترود، گیره‌ی انبر الکترود را باید مورد بازرسی قرار داد تا در صورت خراب شدن، تعویض شود.

مشکل دیگری که برای افراد مبتدی وجود دارد، دور کردن بیش از حد الکترود از نقطه‌ی تماس است که در این صورت برای نگه‌داری قوس، به ولتاژ خیلی زیاد نیاز خواهد بود و چون عملًا این اندازه ولتاژ وجود ندارد، قوس قطع می‌شود.

دو روش متفاوت برای شکل‌گیری قوس، متداول است:

۱- **تناوب اجمالی یا زودگذر^۳:** در این روش باید نوک الکترود را به سطح فلز تماس داده، بدون نگه‌داری آن در روی سطح، از فلز دور کرد و سپس فاصله را به اندازه‌ی درست طول قوس رسانید (شکل ۲-۴-الف).

۲- **جهشی قائم^۴:** در این روش لازم است پس از تماس به سطح کار، آن را در جهت قائم بالا آورد. به اندازه‌ای که قوس قطع نشود، سپس فاصله یا طول قوس را به حد صحیح رسانید (شکل ۲-۴-ب).

در جوش کاری یکی از فاکتورهای بسیار مهم این است که: ترکیب شیمیایی الکترود با قطعه کار، هم آهنگ باشد. براین اساس، لازم است به نکات زیر توجه شود:

- ۱- طرح شیار یا پخ؛
- ۲- مقاومت کششی فلز جوش؛
- ۳- ترکیب شیمیایی قطعه کار؛
- ۴- حالت جوش کاری (سطحی، قائم، افقی و بالای سر)؛
- ۵- مقدار مذاب جوش؛
- ۶- نوع شدت جریان؛
- ۷- اندازه‌ی نفوذ جوش؛
- ۸- ضخامت قطعه کار؛
- ۹- مهارت جوش کار؛
- ۱۰- کُد^۱ و استاندارد.


اگر اتصال دارای پخ باشد و حداقل فاصله بین دو قطعه کار^۲ مطابق با کُد و استاندارد کم باشد، پس اول را باید از الکترود با قطر کم استفاده کرد تا نفوذ کامل شود (مانور الکترود با طول قوس صحیح) در پاس‌های بعدی نیز، قطر الکترود را باید صحیح انتخاب کرد.

برای مقاومت کششی جوش، باید به دو عدد سمت چپ بعد از حرف «F» توجه نمود مانند:

E60xx-E70xx-E80xx-E90xx-E100xx
ترکیب شیمیایی فلز مبنا نیز، تعیین کننده‌ی الکترود است و باید بین الکترود و فلز مبنا از لحاظ شیمیایی و فیزیکی هماهنگی باشد.


۴-۴- ایجاد قوس الکتریکی با الکترود دستی

یکی از عمدترين دروس اوليه‌ی مهارت در جوش کاري، ایجاد کردن قوس الکتریکی مابین الکترود و قطعه کار است. برای ایجاد قوس، لازم است ابتدا الکترود به سطح فلز

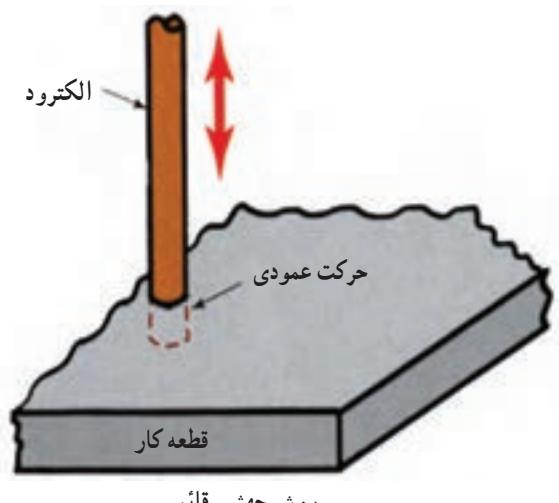

روش جهشی قائم

(ب)

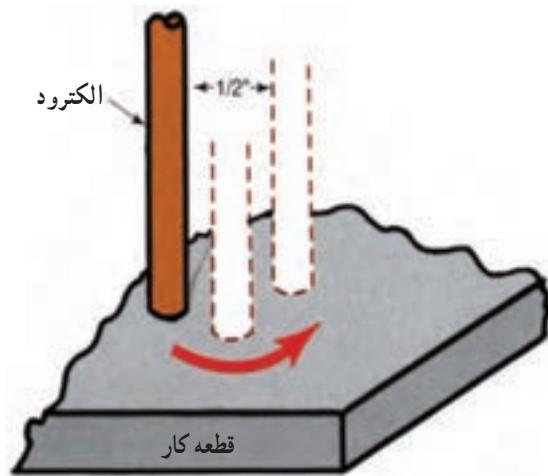

تناوب اجمالی یا زو دگنر

(الف)

شکل ۲-۴- روش شکل‌گیری قوس

در صورت مشاهده‌ی ذرات انجماد یا جرقه در روی سطح فلز، باید بدانیم که طول قوس بلند است و قسمت زیادی از الکترود به صورت جرقه به اطراف پراکنده می‌شود.
دو نوع مهره‌ی جوش در جوش‌کاری شکل می‌گیرد:
۱- مهره‌ی زنجیره‌ای (Stringer bead) :
۲- مهره‌های زیگزاگ (Weaving bead).

به محض این‌که قوس ایجاد شد و ثبات پیدا کرد، حوضچه‌ی مذاب شروع به شکل‌گیری می‌کند و با حرکت دادن الکترود از این نقطه، «مهره جوش» درست می‌شود.
برای کسب مهارت جوش‌کاری در هر نوع اتصال و هر نوع حالت، اولین نکته‌ای که جوش‌کار باید به آن توجه کند، شکل‌گیری مهره‌های جوش است.
برای ایجاد کردن مهره‌های جوش خوب، لازم است فاکتورهای زیر با دست جوش‌کار کنترل شود:

- ۱- کنترل طول قوس^۱ :
- ۲- سرعت پیش روی :
- ۳- عرض مهره‌ی جوش :
- ۴- زاویه‌ی الکترود.

طول قوس باید با قطر الکترود متناسب باشد. برای الکترودهای پوشش‌دار، طول قوس بین ۳-۴mm است.
جوش‌کار باید عادت کند که فقط با یک دست کار کند و با دست دیگر قطعات را برای خال جوش زدن نگه دارد.
برای تشخیص صحیح فاصله یا طول قوس، می‌توان از صدای^۲ قوس الکتریکی استفاده کرد.




شکل ۳-۴- تشكيل مهره جوش

برابر قطر الکترود زیادتر شود؛ برای مثال اگر با الکترود $3/2\text{ mm}$ جوش کاری می‌شود، حداقل عرض جوش باید از $14/2\text{ mm}$ زیادتر شود.

۱-۴-۵- زاویه‌ی الکترود: اگر الکترود نسبت به سطح اتصال، قائم نگه داشته شود، فقط به اندازه‌ی 20° تا 30° درجهت پیش‌روی جوش، باید کج شود (70° . 60°). و از دو طرف دیگر، زاویه‌ی الکترود 90° است. زاویه‌ی 20° یا 30° باعث می‌شود که فشار قوس، مواد مذاب را کمی به‌طرف عقب حوضچه براند تا موج‌های ظریف و یک‌نواخت مهره پدیدار گردد.

برای ایجاد مهره‌های زنجیره‌ای، لازم است که الکترود فقط به‌طرف جلو حرکت کند. عرض جوش باید در حدود 2 mm تا 3 mm برابر قطر الکترود باشد؛ برای مثال اگر با الکترود $3/25\text{ mm}$ جوش کاری می‌شود، عرض طبیعی بین $6/4\text{ mm}$ تا $9/6\text{ mm}$ است.

برای ایجاد مهره‌های زیگزاگ علاوه بر این که الکترود در امتداد طول درز اتصال به جلو حرکت می‌کند، لازم است که یک حرکت عرضی هم به سمت راست و چپ داشته باشد. با چنین حرکتی، می‌توان پهناهی جوش را نسبت به مهره‌های زنجیره‌ای زیادتر گردانید. در این روش عرض جوش، نباید از 6 mm بیش‌روی باشد.

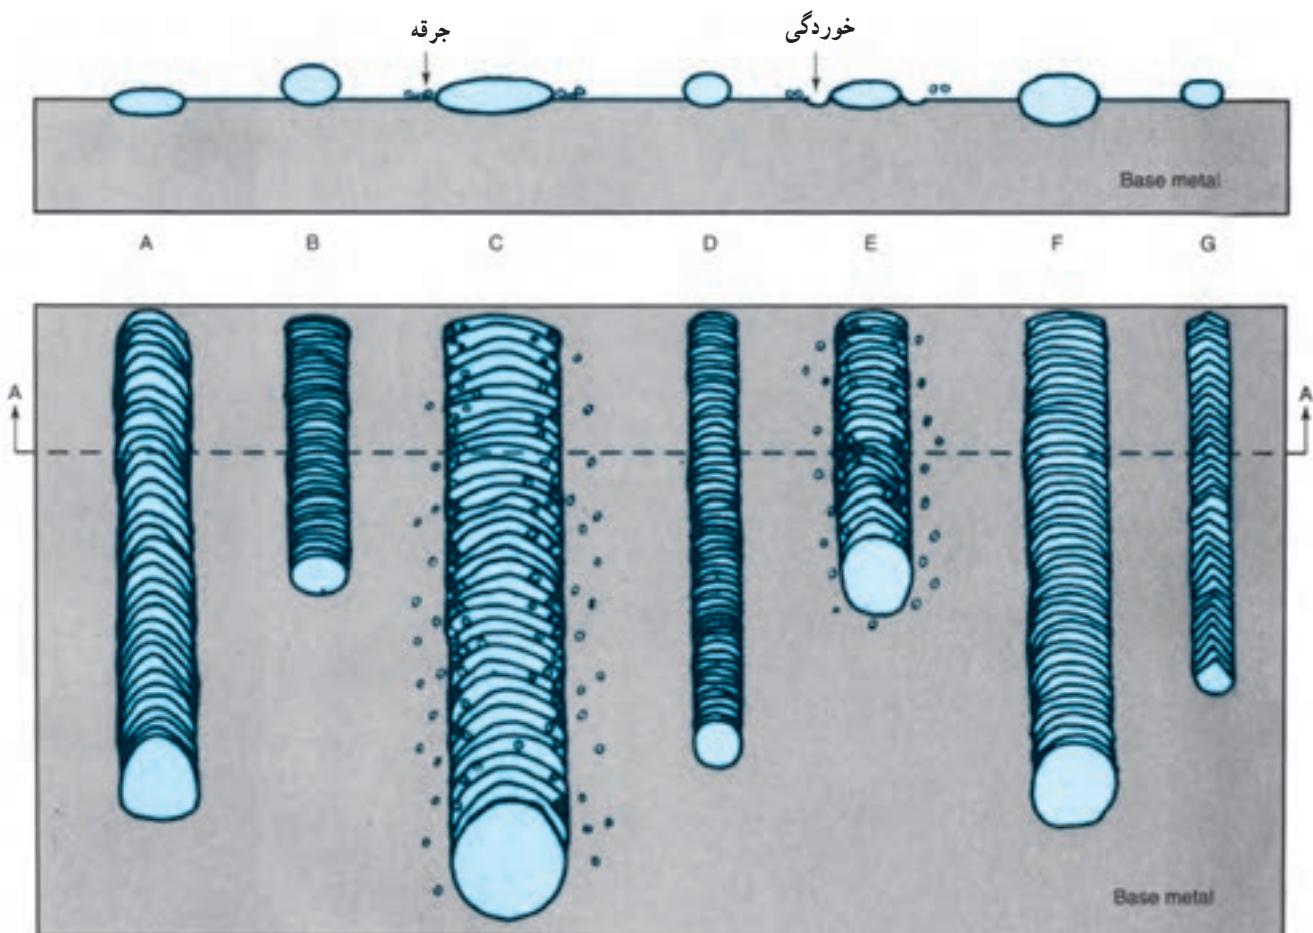

شکل ۱-۴- تأثیر جریان، طول قوس و سرعت پیش‌روی روی مهره‌ی جوش

- | | |
|---|----------------------------|
| A - جریان و سرعت پیش‌روی صحیح | B - شدت جریان خیلی کم |
| C - شدت جریان خیلی زیاد | D - طول قوس خیلی کوتاه |
| E - طول قوس خیلی زیاد و سرعت پیش‌روی خیلی آهسته | F - سرعت پیش‌روی خیلی زیاد |
| G - سرعت پیش‌روی کم | |

جوش، بسیار مهم است و اگر شدت جریان، طول قوس و سرعت پیش روی هماهنگ باشند، شکل سطح مقطع جوش مانند شکل A-۴) خواهد بود.

۶-۴- تمیز کردن جوش

وقتی از الکترودهای پوشش دار در جوش کاری استفاده می شود، روی سطح مذاب یک سرباره تشکیل می شود. این سرباره باید برای دوام و شروع مجدد، جوش برداشته، سطح فلز جوش تمیز گردد، هم چنین هنگام استفاده از پاسهای متعدد جوش کاری، لایه‌ی زیرین باید به طور کامل تمیز شود.
اگر سرباره به سهولت کنده نشود، در مقطع جوش، ناخالصی وجود خواهد داشت. ناخالصی سرباره، ذرات کوچکی از سرباره است که از مذاب بیرون کشیده نشده و داخل جوش، محبوس مانده است. سرباره معمولاً با ابزارهای دستی مانند چکش جوش، برس سیمی و گاهی نیز با وسایل مکانیکی برداشته می شود.

هنگامی که عرض جوش زنجیره‌ای به حد مطلوب رسید، باید الکترود را کمی به جلو حرکت داد و به حوضچه نگاه کرد و رشد مذاب را از نظر اندازه و شکل بررسی کرد. این عمل باید دو مرتبه تکرار شود تا از این طریق یک حرکت یکنواخت پدیدار شود، ضمن این‌که عرض جوش نیز کنترل می شود. سرعت پیش روی الکترود را می‌توان با دو فاکتور تعیین کرد:

- ۱- عرض جوش؛
 - ۲- شکل گرفتن یک دماغه‌ی مخروطی شکل در موج‌های نزدیک به لبه‌ی جوش.
- اگر سرعت حرکت پیش روی درست باشد، موج‌های قسمت عقب حوضچه، یا دنباله‌ی مذاب نیز، دارای یک دماغه‌ی مخروطی می‌شوند.

ارتفاع مهره‌ی جوش نیز به عرض جوش بستگی دارد. ارتفاع یا ارتفاع گرده‌ی جوش، باید در حدود $\frac{1}{4}$ عرض آن باشد. تنظیم شدت جریان درست برای کیفیت و شکل مهره‌های

روش‌های دیگر جوشکاری با قوس الکتریکی

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- نحوه جوشکاری آرگون و کاربرد آن را توضیح دهد.
- ۲- اجزای دستگاه جوشکاری با آرگون را تشریح کند.
- ۳- نقش گازهای محافظ در جوشکاری را توضیح دهد.
- ۴- اجزای مشعل جوشکاری با گاز آرگون را به تفصیل توضیح دهد.
- ۵- نحوه جوشکاری قوس الکتریکی مابین بک الکترود و قطعه کار را با توجه به ویژگی دستگاه جوش مربوطه و گازهای مصرفی و مفتول الکترود تشریح نماید.
- ۶- روش جوشکاری زیر بودری را به تفصیل تشریح کند.
- ۷- روش کار در جوش پلاسما را توضیح دهد.

۵- روشهای دیگر جوشکاری با قوس الکتریکی

آلیازهای آن، منیزیم و آلیازهای آن، تیتانیوم و آلیازهای آن، انواع فولادهای ضدزنگ، فلزات رنگین و آلیازهای آنها است. اسم دیگر و متداول این روش «TIG» است که از سه کلمه‌ی Tungsten Inert Gas گرفته شده است.

منابع قدرت در جوشکاری با قوس الکتریکی و گاز آرگون (GTAW) ماشین‌های «ac» یا «dc» و یا «ac/dc» (در یک ماشین) هستند.

نوع متداول ماشین جوشکاری برای این روش بیشتر ترانسفورماتور - رکتی فایراست. سیستم منابع قدرت باید از نوع شدت جریان ثابت باشد. در شکل ۱-۵ سیستم کامل یک دستگاه جوشکاری «TIG» نشان داده شده است.

اجزای این دستگاه به صورت زیر است :


- ۱- یک منبع قدرت قوس جوشکاری «ac» یا «dc» و یا «ac/dc»؛

۱-۵- جوش آرگون یا GTAW

در جوشکاری با قوس الکتریکی و گاز آرگون، حرارت را از طریق یک قوس الکتریکی (که مابین الکترودی از جنس آلیاز تنگستن و قطعه کار شکل می‌گیرد) به دست می‌آورند و برای پر کردن درز یا شیار بین دو قطعه، اتصال از یک مفتول جداگانه به نام سیم جوش استفاده می‌کنند.

در این روش از یک گاز محافظ مانند «آرگون» یا «هليوم» برای محافظت ناحیه‌ی مذاب استفاده می‌شود. در تمام روش‌های جوشکاری، اصولی‌ترین تکنیک حفاظت فلز مذاب - الکترود یا سیم جوش و نیز حوضچه‌ی مذاب روی سطح قطعه کار است. روش محافظت در هر سیستم متفاوت است و در جوشکاری آرگون عمل حفاظت به وسیله‌ی گاز آرگون یا هليوم و یا اختلاط آنها صورت می‌گیرد.

کاربرد این نوع جوشکاری در فلزاتی مانند آلومینیوم و

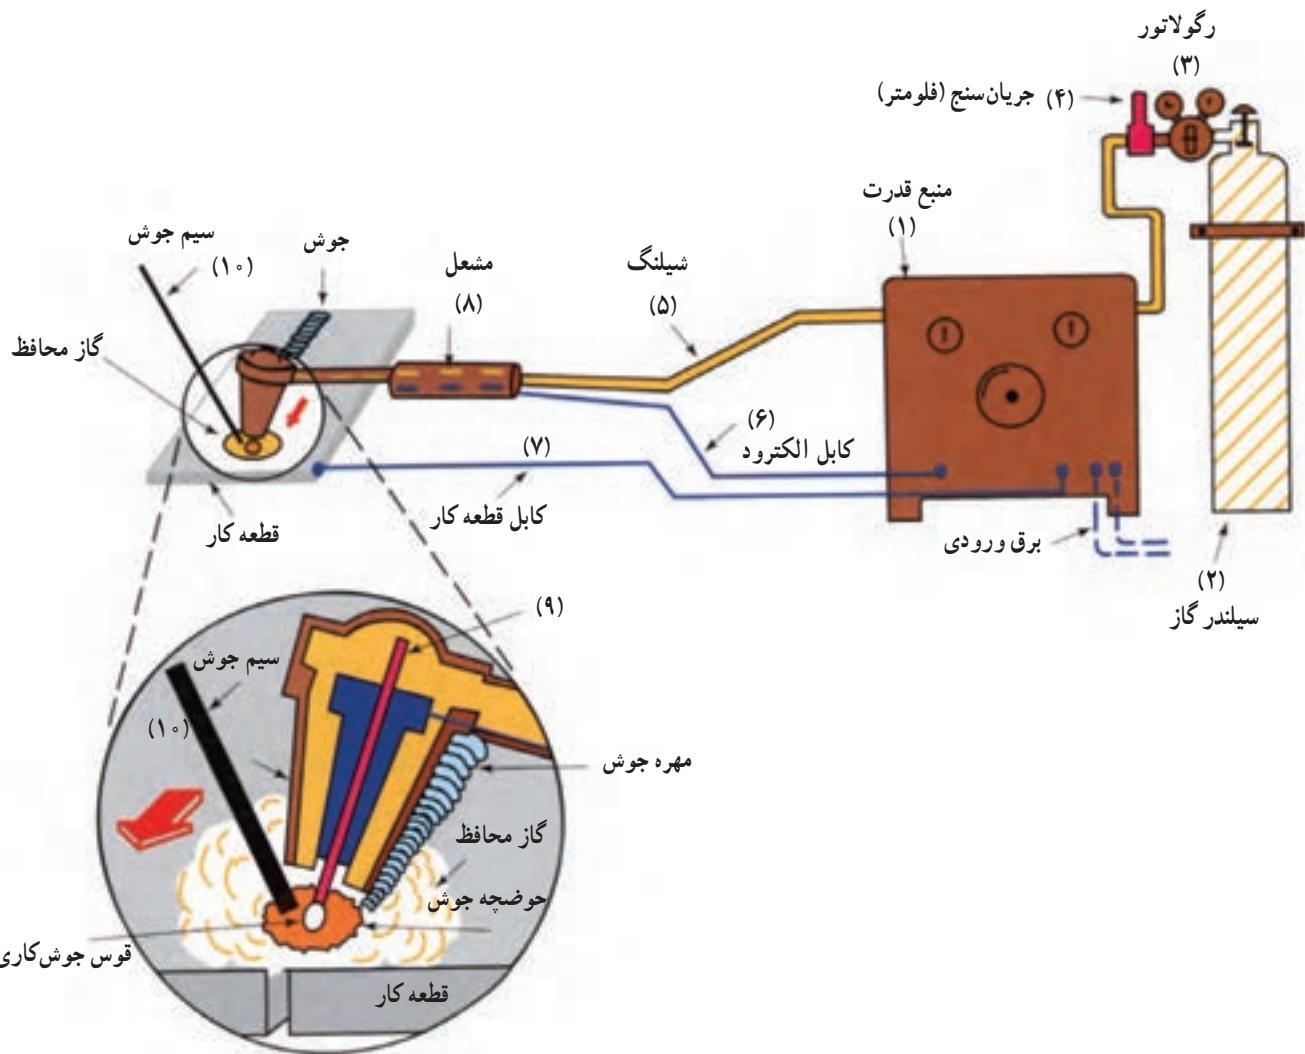

شکل ۱-۵- دستگاه جوشکاری TIG

فلزات و گازها وارد واکنش نمی‌شود. از گازهای محافظه برای جلوگیری از ورود اکسیژن و ازت‌ها به ناحیه‌ی قوس استفاده می‌کنند.

برای عمل حفاظت از آرگون-هليوم - اختلاط آرگون و هليوم - آرگون هيدروژن استفاده می‌کنند.

گاز آرگون (Ar) با وزن اتمی 40° و وزن مخصوص 178 gr/L از جمله گازهای سنگین است. گاز آرگون را مانند اکسیژن در سیلندر (کپسول)‌های فولادی ذخیره می‌کنند. حجم کپسول‌های معمولی و متداول $9/34 \text{ m}^3$ مترمکعب است. درجه‌ی خلوص گاز آرگون برای جوشکاری باید $99/995\%$ باشد.

۲- سیلندر گاز محافظه (هم به صورت مایع و هم به صورت گاز موجود است)؛

۳- رگلاتور گاز محافظه؛

۴- فلومتر گاز محافظه؛

۵- شیلنگ و فیتنگ‌های گاز محافظه؛

۶- کابل الکترود تنگستن؛

۷- کابل اتصال زمینی؛

۸- مشعل جوشکاری (torch)؛

۹- الکترود تنگستن؛


۱۰- سیم جوش.

۱-۱-۵- گازهای محافظه: گاز محافظه گازیست که با

۱- استفاده از گاز آرگون مایع ارزان‌تر است.

جوش کاری و آمپر کم به کار می‌روند، معمولاً گاز محافظ است (گاز محافظی که مصرف می‌گردد) حداکثر ظرفیت این مشعل‌ها در حدود 20° آمپر است.

۱-۵-۲ مشعل جوش کاری با گاز آرگون:
مشعل‌های جوش کاری با گاز آرگون، در طرح و اندازه‌های متفاوت با ظرفیت‌هایی برحسب «آمپر» ساخته می‌شوند (شکل ۲-۵).
سیستم خنک کنندهٔ مشعل‌هایی که برای کارهای سبک

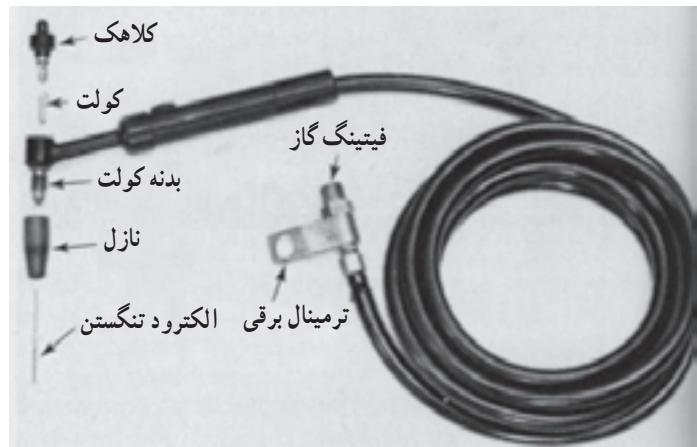

شکل ۲-۵-۲ مشعل جوش کاری با گاز آرگون

خودکار صورت می‌گیرد.
نوع گاز مصرفی مناسب با جنس قطعه کار است.
متعلقات یک سیستم «GMAW» (شکل ۴-۵) به قرار زیر است :

- ۱- یک منبع قدرت با ولتاژ ثابت «dc» ;
- ۲- یک سیستم تغذیه کننده سیم الکترود ;
- ۳- کپسول گاز محافظه ؛
- ۴- رگلاتور گاز ؛
- ۵- جریان سنج گاز محافظه ؛
- ۶- شیلنگ گاز - کابل الکترود - کابل اتصال زمین ؛
- ۷- مشعل جوش کاری ؛
- ۸- مفتول الکترود ؛
- ۹- سیستم خنک کننده ؛
- ۱۰- کنترل از راه دور.

۱-۲-۵- گازهای مصرفی در روش GMAW:
گازهای محافظه کی که در این سیستم به کار برد می‌شود، ممکن است گاز خنثی مانند «هليوم و آرگون» یا گازهای فعال مانند CO_2 باشند.

گازهای فعالی که در این سیستم استفاده می‌شوند عبارت اند از : بی اکسید کربن (CO_2)، اکسیژن (O_2)، هیدروژن (H_2) و ازت (N_2). استفاده از گازهای فعال در شرایط خیلی تخصصی مانند کنترل بهتر مذاب و نفوذ زیادتر است. در بعضی از آلیاژها هیدروژن و ازت موجب بروز تردی می‌شوند.

با توجه به نوع فلز و انتقال قوس از اختلاط آرگون-هليوم، آرگون - اکسیژن، آرگون - بی اکسید کربن، یا آرگون - هليوم - بی اکسید کربن در جوش کاری استفاده می‌شود. استفاده از آرگون و هليوم بیشتر در جوش کاری فلزات غیرآهنی (رنگین) است.

گاز بی اکسید کربن: از گاز CO_2 فقط برای جوش کاری فولادهای کربنی و آلیاژهای با درصد کم استفاده می‌شود. گاز CO_2 در اثر حرارت زیاد قوس، به CO و O_2 تجزیه می‌گردد. گاز و در اثر سرد شدن، مجدداً به CO_2 تبدیل می‌شود. گاز بی اکسید کربن یک گاز خنثی نیست و با قطعه کار وارد واکنش می‌شود و تولید اکسید می‌کند. از این رو در موقع استفاده از گاز

سیستم خنک کننده مشعل هایی که بزرگ ترند برای ظرفیت زیادتر آمپر ساخته می‌شوند، یا این که به طور مدام از آنها استفاده می‌شود، آب است.

۳-۱-۵- کلاهک یا نازل مشعل: نازل برای هدایت مستقیم گاز محافظه بر روی الکترود تنگستن و نیز پوشش دادن اطراف قوس و ناحیه مذاب به کار می‌رود. چون نازل ها در مجاورت قوس الکتریکی قرار دارند باید در برابر حرارت زیاد مقاوم باشند.

جنس نازل از مواد سرامیکی و کوارتز است. یک سر نازل، باید در قسمت سر مشعل قرار گرفته، محکم باشد. قسمت خروجی گاز نازل استاندارد است و بر حسب شماره معرفی می‌شود و هر شماره ۱/۶ mm را نشان می‌دهد؛ برای مثال قطر دهانه خروجی نازل شماره ۶، ۹/۶ میلی متر است.

۹/۶ . ۱/۶ mm

یا قطر نازل شماره ۸، مساوی ۱۲/۸ میلی متر است.

۸ . ۱/۶ . ۱۲/۸ mm

۲-۵- روش جوش کاری GMAW^۱

در این روش جوش کاری قوس الکتریکی مابین یک الکترود (الکترود به صورت مفتول بدون پوشش است که مانند کلاف پیچیده شده) و قطعه کار ایجاد می‌شود. الکترود به وسیله یک سیستم مکانیکی به طور مدام وارد حوضچه مذاب می‌شود و حفاظت قوس به وسیله یک گاز انجام می‌گیرد.

در شکل ۳-۵ یک سیستم کامل جوش کاری «GMAW» نشان داده شده است. گازهای مصرفی CO_2 - آرگون - هليوم است. کابل علاوه بر هدایت جریان الکتریسیته به مشعل، گاز را نیز به مشعل و از مشعل به قوس الکتریکی می‌رساند.

مشعل، مجهر به یک کلید دستی است که برای شروع قوس و حرکت الکترود و یا توقف آنها به کار می‌رود. نوع ماشین «dc» با ولتاژ ثابت است و در روی ماشین، تنظیم کننده ای برای ولتاژ وجود دارد.

تغییرات در شدت جریان به وسیله ی سرعت حرکت الکترود انجام می‌شود. کنترل سرعت الکترود، به وسیله یک دستگاه



شکل ۳-۵-۳—دستگاه جوش GMAW


CO_2 باید جنس مفتول الکترود از آلیاژی انتخاب شود که بتواند اکسیدهای فلزی را خارج کند.

گاز CO_2 ، 5° درصد سنگین‌تر از هوا است و قبل از استفاده باید رطوبت آن گرفته شود. در غیر این صورت رطوبت گاز در قوس ایجاد هیدروژن کرده، فلز جوش را ترد و شکننده می‌کند و در بطن جوش آخال شکل می‌گیرد. گاز CO_2 به خوبی قادر به محافظت قوس الکتریکی است.

۲-۵-۵—مفتول الکترود در جوش کاری: GMAW


قطر مفتول الکترود در این روش زیاد نیست و رنج آن بین $۳/۱۸$ میلی متر است. اندازه‌ی متداولی که مصرف آن زیادتر است مربوط به قطرهای $۱/۱۴$ — $۷۵/۹۰$ میلی متر است. این الکترودها را یا به صورت وزن یا به صورت متر و یا کلافسی می‌فروشنند و هر کلاف محتوی چندین هزار متر مفتول الکترود است.

جريان سنج (فلومتر)

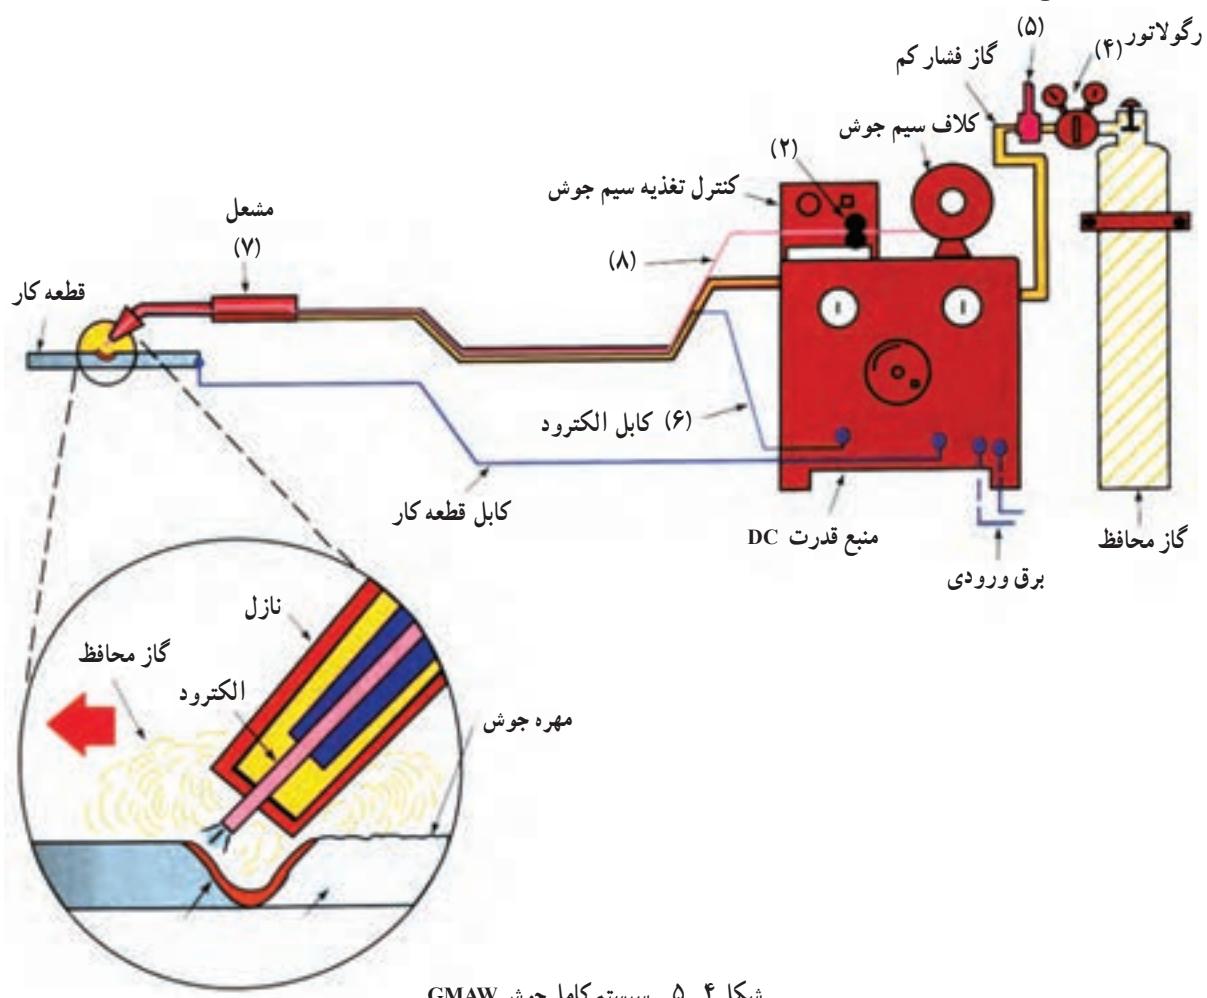

شکل ۴-۵-۵—سیستم کامل جوش GMAW

الکترود استفاده شود، مقدار آمپر نیز افزایش خواهد یافت. در جوش زیر پودری می توان از ماشین های «AC» و یا «DC» و معمولاً با ولتاژ ثابت (CV)^۳ استفاده کرد. در موقعی که از مفتول الکترود با قطر بزرگ تر استفاده می کنند، نوع شدت جریان ثابت (C.C)^۴ در جوش کاری بهتر است. در شکل ۵-۵ یک دستگاه جوش زیر پودری و در شکل ۵-۶ یک قطعه کار در حال جوش نشان داده شده است.

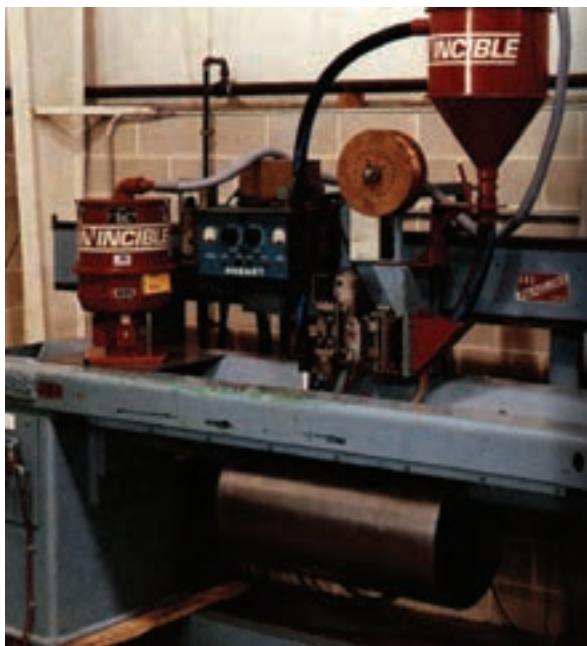

شکل ۵-۵— دستگاه جوش زیر پودری

ترکیب شیمیایی مفتول الکترود بسیار متنوع است و مواد اکسید زدا^۱ نیز به این مفتول ها اضافه می شوند تا از ایجاد آخال درون جوش جلوگیری کنند.

جوش زیر پودری یا SAW^۲: جوش زیر پودری به چند دلیل به سرعت در خط تولید گسترش می یابد، مهم ترین این دلایل عبارت اند از:

۱— سرعت جوش کاری در این سیستم زیاد است؛


۲— قوس الکتریکی رؤیت نمی شود؛

۳— بدون جرقه است؛

۴— فلز جوش از کیفیت خوبی برخوردار است.

در جوش زیر پودری، قوس الکتریکی ماین یک مفتول الکترود ذوب شدنی و قطعه کار، در زیر پودر شیمیایی شکل می گیرد. جنس پودر بیشتر از «تیتانیا» (اکسید تیتانیوم) است. بعضی از ماشین های زیر پودری قادرند تا ضخامت ۷۵ mm را با یک پاس در اتصال سر به سر جوش دهند. ضخامت مفتول الکترود در رنج ۵/۵ mm است.

شدت جریان متداول در این روش ۱۰۰۰ آمپر در دستگاه های اتومات با الکترود منفرد است و اگر بیش از یک

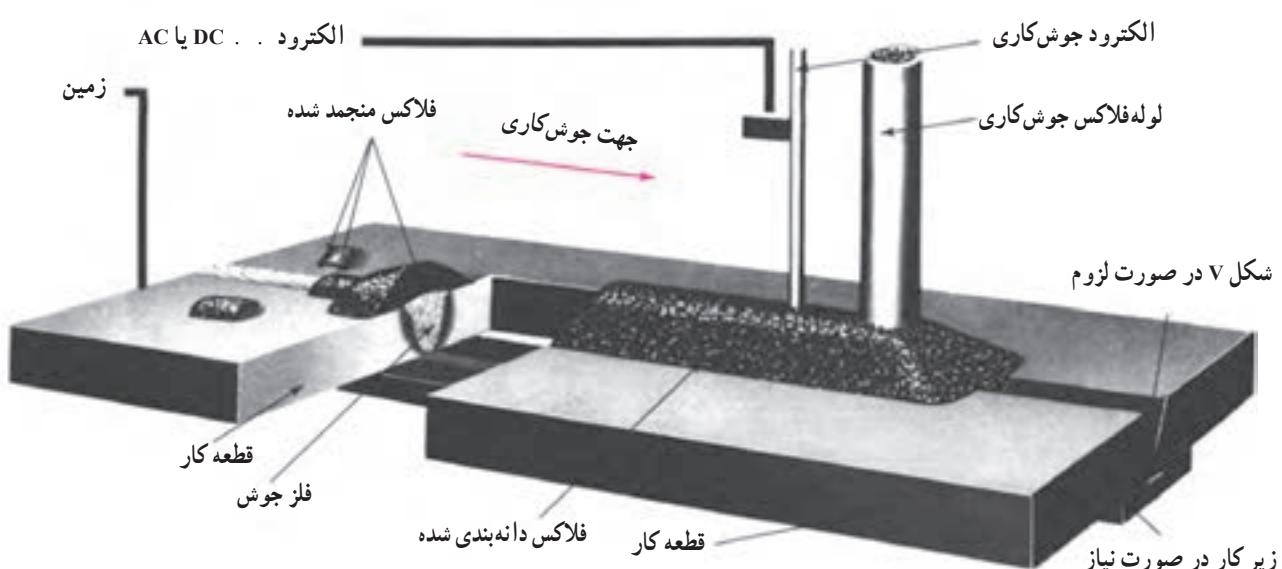

شکل ۷ در صورت لزوم

شکل ۵-۶— قطعه کار در حال جوش

۱— مواد اکسید زدا با اکسیژن ازت و هیدروژن وارد واکنش می شوند و باعث می گردند که حباب های این گازها درون جوش، شکل نگیرد.

۲— SAW=Submerged Arc Welding

۳— Constant Voltage

۴— Constant Current

یک موتور یونیورسال برای کنترل سرعت در دستگاه تعییه شده است و می‌تواند سرعت را از $\frac{mm}{s}$ تا $\frac{mm}{s}$ ۹۰ کنترل کند.

هنگامی که قوس در زیر پودر غوطه‌ور می‌شود و برای جوش کار قابل روئیت نیست، تنظیم صحیح آن به وسیله‌ی یک «آم‌متر» و یک «ولت‌متر» کنترل می‌شود.


جوش زیر پودری برای ساخت کشتی - پل - کاربرد زیادی دارد.

در شکل ۵-۷ یک دستگاه جوش زیر پودری خودکار، در شکل ۵-۸ برش قطعات جوش داده شده و در شکل ۵-۹ یک جوش کار را در حال انجام جوش کاری نشان می‌دهد.


دستگاه‌های جوش زیر پودری یا به‌طور خودکار و یا نیمه خودکار عمل می‌کنند و الکترود نیز به صورت خودکار وارد ناحیه‌ی قوس می‌شود.

از طریق یک سیستم تغذیه کننده مکانیکی، پودر (فلaks) بر روی ناحیه‌ی جوش ریخته می‌شود و از طرفی به وسیله‌ی یک دستگاه، پودرهای ذوب نشده، برای استفاده‌ی مجدد مکیده می‌شوند.

ترکیب شیمیایی پودر، در کیفیت جوش تأثیر زیادی دارد و کمبود عناصر آلیاژی در مذاب جوش به وسیله‌ی پودر یا فلاکس تأمین می‌شود. پودرهای ذوب شده بر روی سطح جوش کشیده شده، تشکیل یک سرباره می‌دهند و به این وسیله تماس بین فلز جوش و هوای مجاور قطع می‌شود و از طرفی در آهسته سردشدن جوش مؤثر هستند.

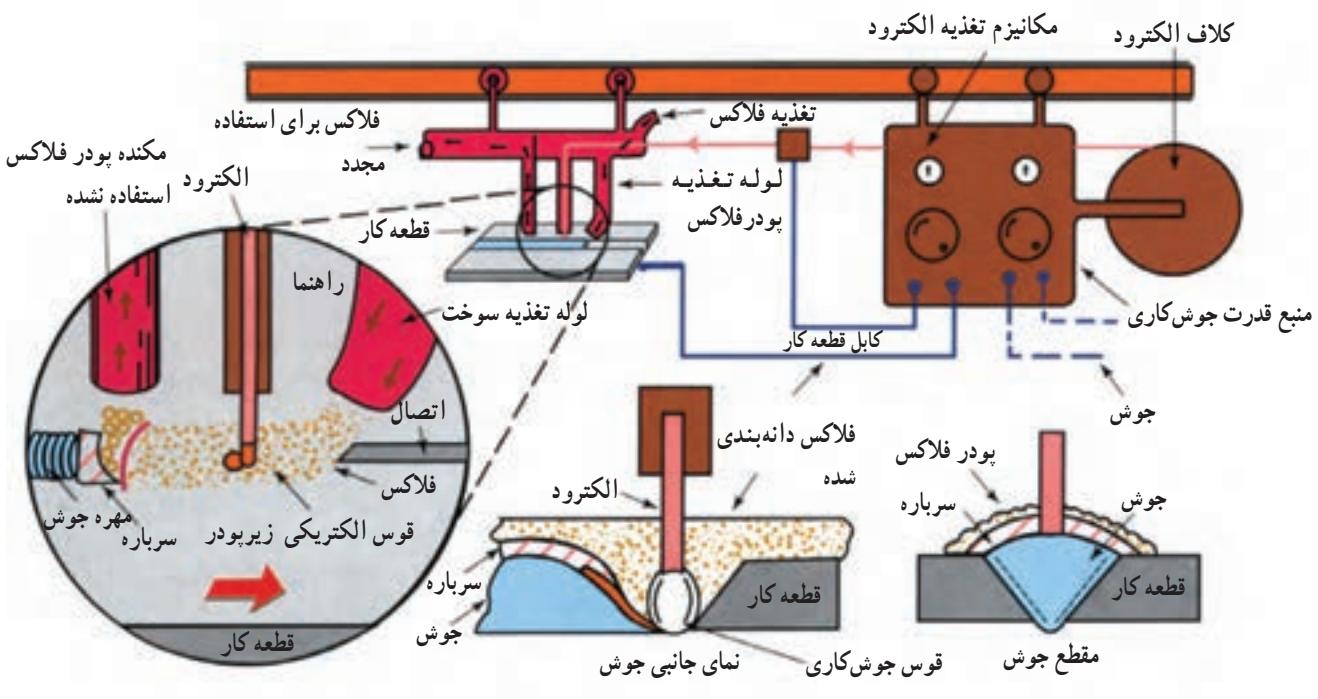

شکل ۵-۷ - یک دستگاه جوش زیرپودری

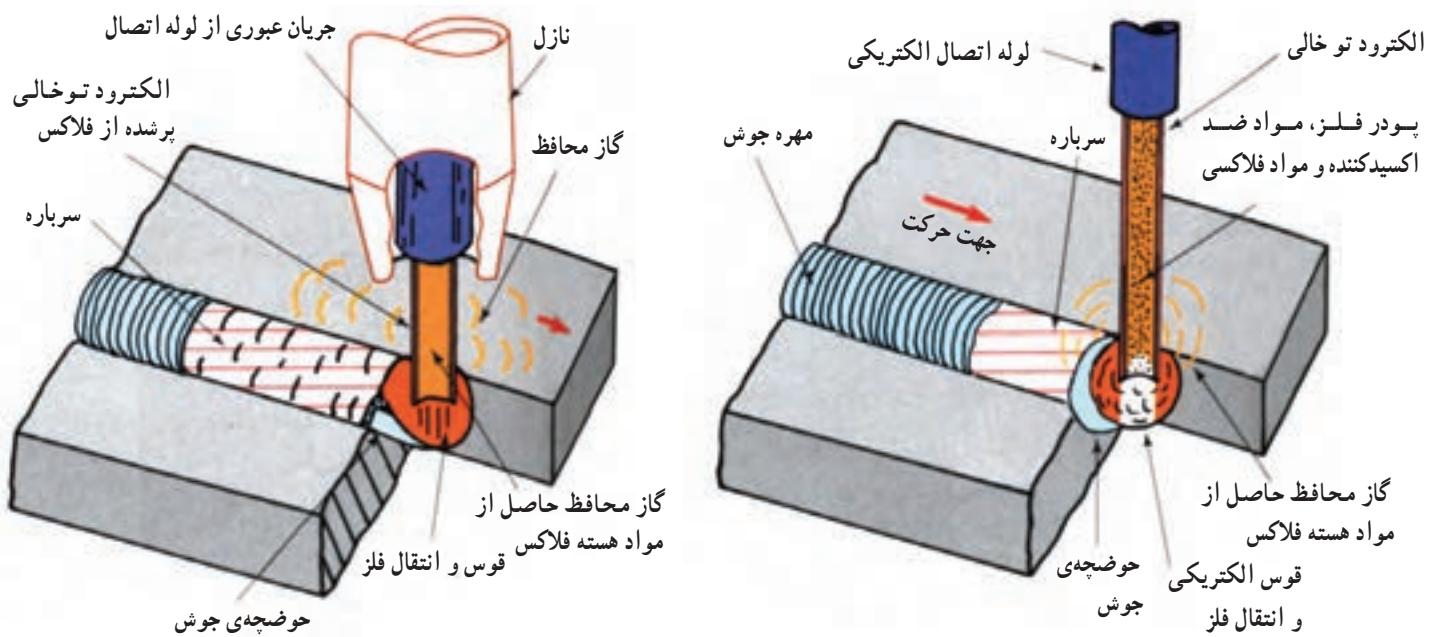

ب - دارای هسته فلکس محافظ

الف - الکترود با هسته فلکس محافظ بدون نازل گاز محافظ


شکل ۸ - ۵ - قطعات کار جوش داده شده



شکل ۹ - ۵ - یک جوشکار در حال جوشکاری

مسیری است که مابین نازل جمع شونده (Constricting nozzle) و نازل بیرونی قرار دارد. گاز از این مسیر خارج شده، در اطراف پلاسمای عمل حفاظت را انجام می‌دهد.

جوش پلاسما PAW^۱: در شکل ۱-۵ سطح مقطع یک مشعل جوش کاری با قوس پلاسما نشان داده شده است. این شکل سطوح فرم و اندازه‌های بحرانی را معرفی می‌کند. گاز از دو مسیر جداگانه در مشعل عبور می‌کند؛ مسیر اول،

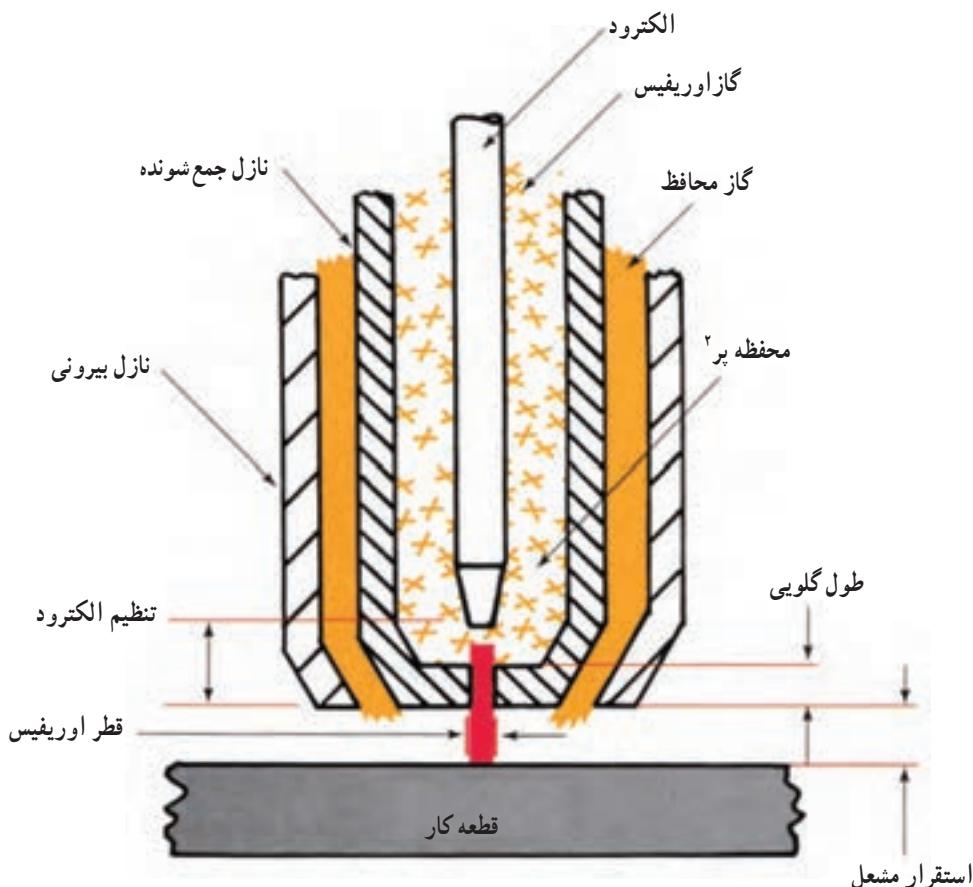

شکل ۱-۵- بشیش یک مشعل جوش کاری پلاسما

گازی که تبدیل به پلاسمای شود، نسبت به شرایط جوش کاری بین $0.24 \frac{\text{lit}}{\text{min}}$ تا $0.4 \frac{\text{lit}}{\text{min}}$ است. نوع گاز معمولاً آرگون - هیدروژن (H - Ar) است و امکان استفاده از اختلاط گازهای آرگون و هلیوم نیز وجود دارد. برای عمل حفاظت، از گاز CO_2 و یا آرگون CO_2 (Ar - CO_2) استفاده می‌کنند و مصرف گاز برای عمل حفاظت در حدود $1 \frac{\text{lit}}{\text{min}}$ است.

مسیر دوم، مسیری است که بین الکترود تنگستن و نازل جمع شونده قرار دارد. در این مسیر، گاز از داخل یک قوس الکتریکی عبور می‌کند و به دمای 14000°C می‌رسد. (حالت چهارم ماده) و در اثر دمای بیش از حد، به پلاسمای تبدیل می‌شود (گاز یونیزه شده). چون درجه حرارت گاز بیش از حد است، لذا منبسط شده و در اثر ابساط تحت فشار زیادی قرار می‌گیرد و با سرعت فوق العاده زیاد از دهانه نازل خارج شده، به سطح فلز برخورد می‌کند و یک حوضچه‌ی مذاب را به وجود می‌آورد.

غیرانتقالی قطعه‌ی کار در مدار الکتریکی قرار نمی‌گیرد و در این روش نفوذ جوش زیادتر است.

برای جوش کاری با قوس انتقالی، مقدار آمپر از $A/1^{\circ}$ تا $50^{\circ}A$ است که به جنس فلز و ضخامت آن بستگی دارد. از قوس‌های غیرانتقالی برای جوش کاری و برش کاری اجمالی استفاده می‌شود که هادی جریان الکتریسیته نباشند (شکل ۵-۱).

افزایش سیم جوش به حوضچه‌ی مذاب به وسیله‌ی یک دستگاه مکانیکی انجام می‌شود. با این روش می‌توان فولادهای ضدزنگ با ضخامت $6/5\text{ mm}$ و آلیاژهای تیتانیوم را تا ضخامت 12 mm با یک پالس عمل جوش کاری، کامل کرد. مقدار ولتاژ در حدود $21V$ برای ضخامت‌های کم و $38V$ برای ضخامت‌های زیادتر است و رینج شدت جریان بین 12° A تا $275A$ و سرعت جوش کاری در حدود $\frac{mm}{sec} 13$ است.


جنس الکترود از تنگستن خالص و یا آلیاژ تنگستن – توریوم است.

نوع جریان DCSP و CC است. مزایای این روش جوش کاری به طور خلاصه عبارت است از :

- ۱- تمرکز زیاد شدت جریان در ستون قوس ؛
- ۲- حداقل حرارت ورودی (heat input) ؛
- ۳- ثبات قوس در طول قوس‌های بلند ؛
- ۴- سرعت عمل زیاد جوش کاری و برش کاری.

قوس پلاسمای ممکن است به دو صورت انتقالی و یا غیرانتقالی باشد.

در قوس انتقالی الکترود تنگستن به ترمینال منفی و قطعه‌ی کار به ترمینال مثبت وصل می‌شود (DCSP). قوس غیرانتقالی قوسمی است که در آن الکترود تنگستن، به ترمینال منفی وصل می‌شود و نازل جمع شونده به ترمینال مثبت. بنابراین در قوس

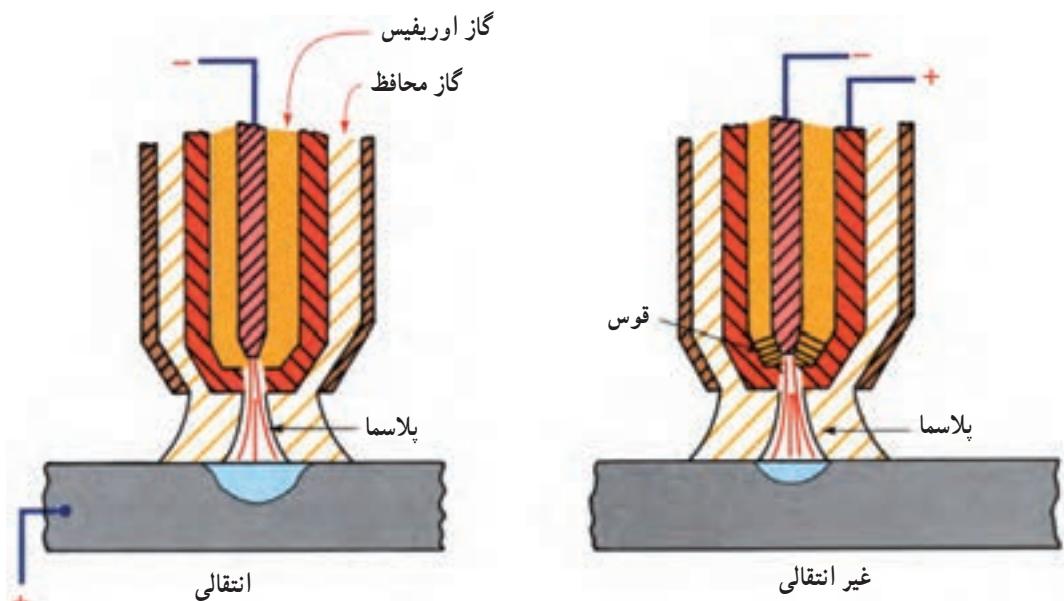

شکل ۱۱-۵- قوس پلاسمای

جوش مقاومتی

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- انواع مختلف جوش کاری مقاومتی را نام ببرد.
- ۲- نحوه‌ی جوش کاری مقاومتی نقطه‌ای را به‌طور کامل تشریح کند.
- ۳- عوامل کنترل کننده جوش مقاومتی نقطه‌ای را توضیح دهد.
- ۴- سیستم فشار در جوش مقاومتی را نام برده و توضیح دهد.
- ۵- ساختمان و طرز کار ترانسفورماتور نقطه جوش مقاومتی را توضیح دهد.
- ۶- نحوه‌ی تنظیم نقطه جوش را با توجه به متغیرهای مربوط به آن تشریح کند.
- ۷- ویژگی جوش کاری زایده‌ای و موارد استفاده آن را توضیح دهد.
- ۸- ویژگی‌ها، موارد استفاده و روش کار جوش غلتکی را توضیح دهد.
- ۹- روش کار و کاربرد جوش واژگونه سربه‌سر را تشریح کند.
- ۱۰- روش کار در فلاش جوش را توضیح دهد.

۶- جوش مقاومتی

- ۲- درز جوش یا جوش غلطکی (Seam welding) :
- ۳- جوش زایده‌ای (Projection welding) :
- ۴- جوش سر به سر واژگونه (Upset butt welding) :
- ۵- فلاش جوش (Flash welding) :

۱- نقطه‌ی جوش

نقطه‌ی جوش یکی از متدالر ترین و ساده‌ترین روش‌های جوش مقاومتی است. در این روش شدت جریان از الکترود به فلزی که جوش می‌خورد و از فلز به الکترود دیگر، جریان می‌یابد. ایجاد مقاومت در مدار شدت جریان، ایجاد حرارت می‌کند.

جوش مقاومتی به گروهی از روش‌های جوش کاری اطلاق می‌شود که در آن‌ها از شدت جریان زیاد و فشار استفاده می‌شود. تولید حرارت از طریق مقاومت الکتریکی (مشابه اجاق الکتریکی) است. روش‌های جوش مقاومتی، براساس سه پارامتر عمده یعنی شدت جریان - فشار و زمان است.

در این روش از سیم‌جوش یا الکترود ذوب‌شدتی استفاده نمی‌شود. روش‌های جوش مقاومتی به چند گروه اصلی تقسیم می‌شوند :
۱- نقطه‌ی جوش (Spot welding) یا (RSW)^۱ :

داشته باشد. الکترودهایی که برای جوش کاری پلیت‌های نازک به کار می‌روند، با هوا خنک می‌شوند و الکترودهایی که در ضخامت‌های بیشتر به کار می‌روند با آب، خنک می‌شوند.

سیستم کنترل در جوش مقاومتی، مقدار شدت جریان فشار الکترودها و مدت زمانی است که شدت جریان عبور می‌کند.


۱-۱-۶- الکترود در نقطه‌ی جوش: الکترود در نقطه‌ی جوش شدت جریان را به سطح فلز‌جوش دادنی هدایت می‌کند و لازم است که دارای چندین شرط باشد :

- ۱- رسانای بسیار خوبی برای عبور شدت جریان باشد ؛
- ۲- هدایت حرارتی آن خوب باشد ؛
- ۳- مقاوم و سخت باشد ؛

۴- در اثر تماس و فشار و حرارت با فلز جوش دادنی الیاژ نگردد؛ (ذراتی از الکترود کنده نشود و به کار نچسبد) مس خالص هادی بسیار خوبی است هم برای جریان الکتریسیته و هم برای حرارت؛ اما در برابر فشار مقاوم نیست و از طرفی، در موقع حرارت دیدن نرم‌تر می‌شود، از این‌رو الکترودها را از آلیاژ مس ساخته و به کار می‌برند.

هر الکترود دارای یک سطح و یک ساق یا بدنه است.

سطح الکترود: سطح الکترود قسمتی از الکترود است که با فلز جوش دادنی تماس پیدا می‌کند. سطح الکترود در طرح‌های متفاوتی ساخته می‌شود. (شکل ۲-۶)

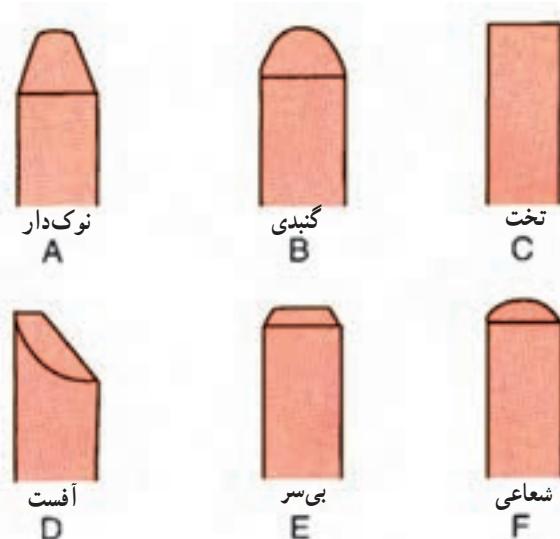


شکل ۲-۶- انواع سطوح الکترود

در نقطه‌ی جوش، دو پلیت مابین الکترودها روی هم قرار می‌گیرد و به وسیله‌ی فشار الکترودها و عبور شدت جریان در محل تماس، مقاومت ایجاد شده، انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی تبدیل می‌شود. در اثر حرارت و فشار در یک نقطه، دو فلز به هم جوش می‌خورند. نکته‌ی اساسی این است که مقاومت الکتریکی فلز جوش‌دادنی و حرارت تولید شده، ناشی از این مقاومت و مقاومت‌های دیگر است.

مطابق شکل (۱-۶) در اثر فشار الکترودها، سطح دو فلز مورد جوش به هم می‌چسبد و فاصله‌ی خالی بین آن‌ها کم می‌شود. با کم شدن فضای خالی، مقاومت لایه‌ی بین دو فلز نیز کاهش می‌یابد.

به طور کلی حرارت تولید شده در ارتباط با مقاومت «۵» سطح تماس داده شده با یک دیگر است :


- ۱- مقاومت سطح تماس بین الکترود متحرک و فلز ؛
- ۲- مقاومت سطح تماس بین الکترود ثابت و فلز ؛
- ۳- مقاومت فلز روبی ؛
- ۴- مقاومت فلز زیرین ؛
- ۵- مقاومت بین لایه‌ی دو فلز.

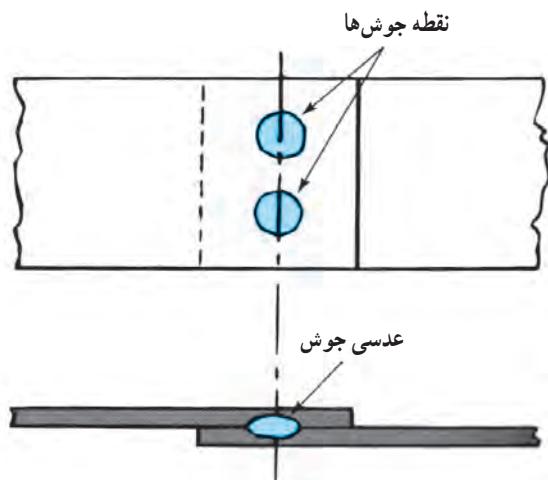

شکل ۱-۶- اتصال دو قطعه فلز به وسیله‌ی جوش مقاومتی

سیستم ماشین ترانسفورماتور، کاهنده است که در آن ولتاژ زیاد و شدت جریان کم به ولتاژ کم و شدت جریان زیاد تبدیل می‌شود. جنس الکترودها از آلیاژ‌های مس است که باید از لحظه فیزیکی بسیار مقاوم باشد تا بتواند در برابر فشار و حرارت دوام


- ۱- قسمت کلاهک الکترود :
 - ۲- قسمت نگه دارنده یا «adaptor».
- کلاهک و نگه دارنده را ممکن است به صورت نر و ماده بسازند و برای متصل کردن این دو قسمت به هم نر و مادگی را به شکل مخروط می تراشند تا پس از وصل شدن آب بندی گرددن. (شکل ۴-۶).

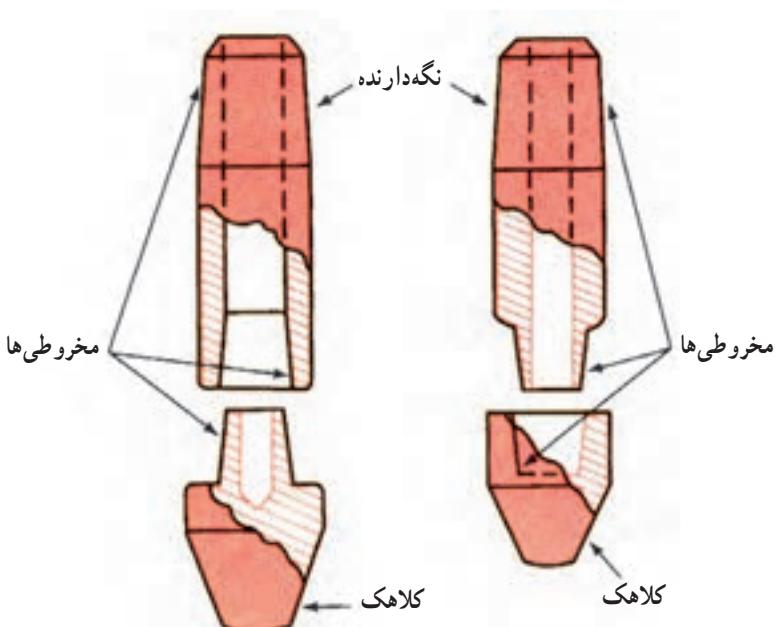

شکل ۴-۶- کلاهک و نگه دارنده

ساق الکترود: ساق یا بدنه‌ی الکترود باید به اندازه‌ای باشد که بتواند در برابر فشار مقاوم و در برابر حرارت و جریان الکتریسیته، رسانای خوبی باشد.

ساق الکترود را ممکن است برای کارهای مشخصی فرم دار ساخته، به کار ببرند. (شکل ۳-۶) الکترودها بیشتر از دو قسمت ساخته می‌شوند :

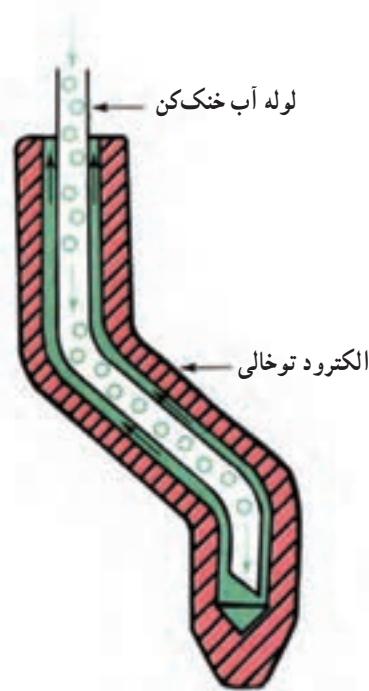

شکل ۳-۶- ساق الکترود و مجرای عبور آب

- b - شدت جریان ;
c - فشار ;
d - سطح تماس الکترودها ;
e - نوع و سیستم ماشین .
- a** - زمان: زمانی که برای جوش دادن یک نقطه از فلز لازم است، خود به سه دوره تقسیم می شود :
- ۱- زمان فشردگی
 - ۲- زمان جوش کاری
 - ۳- زمان نگه داری

۱-۶- پارامترهای کنترل کننده‌ی جوش مقاومتی نقطه‌ی جوش: یکی از روش‌های اتصال فلزات به یکدیگر این است که در آن‌ها سوراخ ایجاد کرده، سپس به وسیله‌ی پیچ آن‌ها را به هم متصل می‌کنند. طریق دیگر اتصال، این است که قطعات را مانند پیچ در نقاطی به هم جوش داده، متصل می‌کنند. اما اختلاف بین این گونه اتصالات از لحاظ فیزیکی و مکانیکی بسیار زیاد است. در سیستم جوش کاری پنج متغیر وجود دارد که باید آن‌ها را به طور دقیق کنترل کرد و این پنج متغیر عبارت‌اند از :

a - زمان :



شکل ۵-۶- یک دستگاه جوش مقاومتی

تغییر دادن شدت جریان به یکی از دو راه زیر ممکن است :

الف - تغییر دادن tap یا پانل که در روی ماشین تعییه شده است :

ب - تغییر دادن سلکتور (درصد حرارت) که در روی ماشین موجود است (شکل ۵-۶).

در شکل (۶-۶) قسمت های مختلف مکانیکی یک دستگاه نقطه جوش مقاومتی و در شکل (۶-۷) قسمت های الکتریکی آن نشان داده شده است.

با تغییر دادن هر پله از tap یا پانل، شدت جریان در یک رنج تغییر می کند و با تغییر دادن سلکتور نیز، مقدار زیادی حرارت (که ناشی از شدت جریان است) تغییر می کند.

برای مثال ممکن است با انتخاب یک پله از پانل، رنج تغییرات شدت جریان از A^{4000} تا A^{10000} باشد.

زمان فشردگی : زمانی است که الکتروودها دو ورق را در بین خود فشار می دهند.


زمان جوش کاری : زمانی است که شدت جریان از الکتروود متحرک به فلز و از فلز به الکتروود ثابت جریان می یابد و در اثر مقاومت ایجاد شده، فلز به نقطه‌ی ذوب می رسد.

زمان نگهداری : زمانی است که پس از توقف شدت جریان، فشار الکتروودها تا منجمد شدن جوش، اعمال می شود.

این سه دوره‌ی زمانی، یک توالی جوش کاری است و هر سه زمان به وسیله‌ی پانل که بر روی ماشین است، کنترل می شوند.


زمان بر حسب سیکل و یا هرتس یعنی $\frac{1}{5}$ ثانیه است.

۱-۶-۳ - شدت جریان: شاید بتوان گفت که شدت جریان یکی از عمدۀ ترین متغیرها در سیستم جوش مقاومتی است.

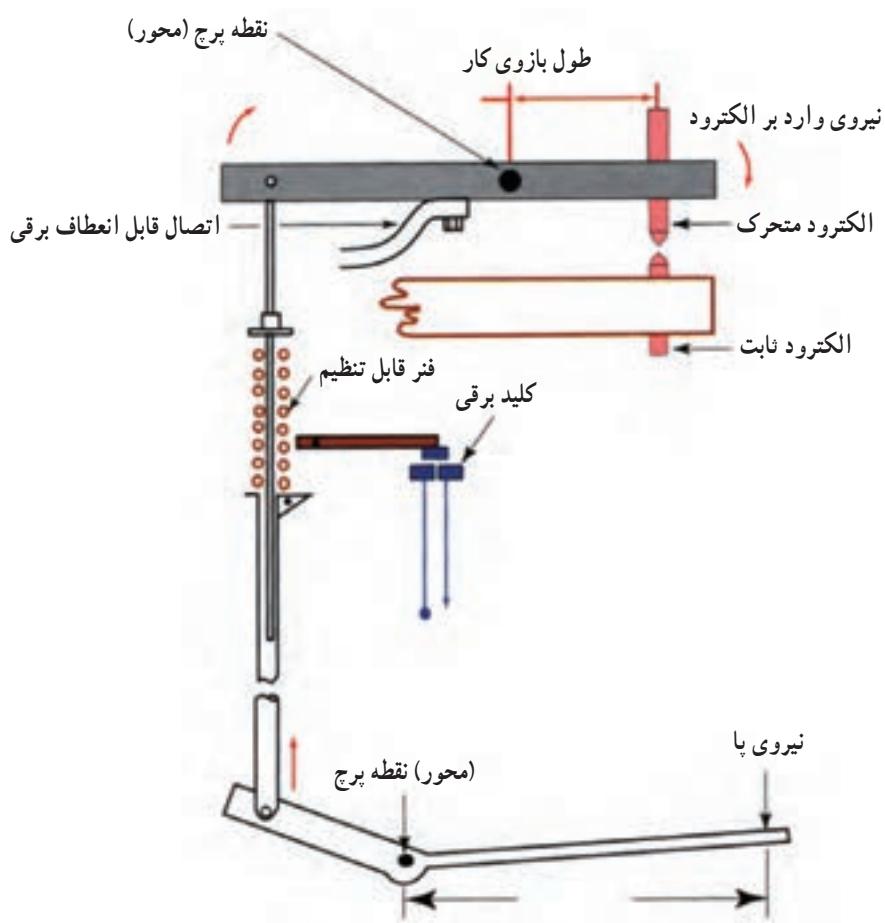

شکل ۶-۶. قسمت‌های مختلف مکانیکی یک دستگاه نقطه جوش

و اگر سلکتور را روی ۷۵٪ تنظیم کنیم، شدت جریان برای جوشکاری برابر است با :
 پس شدت جریانی که از دستگاه گرفته می‌شود تا عمل جوشکاری انجام شود، 85°A . $[0/75(6000\text{A})]$.
 [رنج شدت جریان] 75°A . 4000A . 6000A . 10000A .

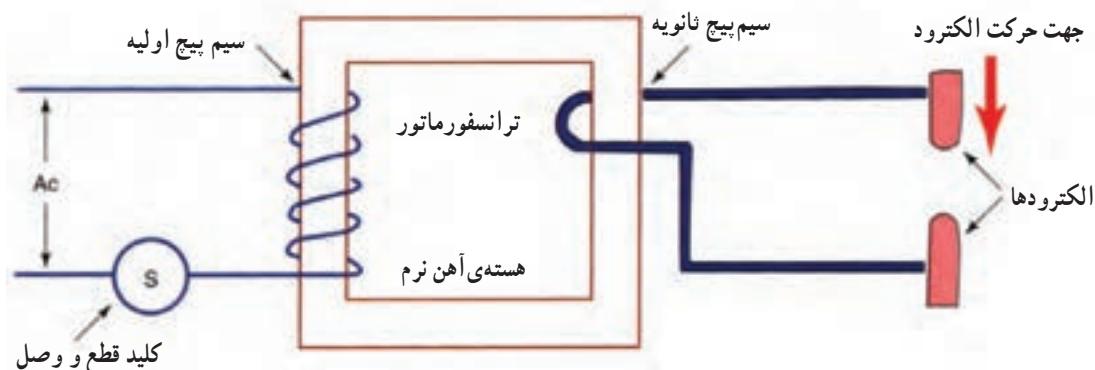


شکل ۶-۷. قسمت‌های الکتریکی یک دستگاه نقطه جوش

در اغلب ماشین‌ها به علت ارزان بودن سیلندر پنوماتیک نسبت به سیلندر هیدرولیکی، از سیستم پنوماتیک استفاده می‌کنند. (شکل ۸) ولی در سیستم‌های هیدرولیکی علاوه بر این که قادر است فشارهای زیادی اعمال کند، عمل اعمال فشار نیز سریع‌تر صورت می‌گیرد. به هر حال، سیستم فشار به ظرفیت ماشین و نوع فلزی که باید جوش داده شود، بستگی دارد.

۱-۶-۶- سیستم فشار در جوش مقاومتی: چهار روش متفاوت برای اعمال فشار به وسیله‌ی الکترودها متداول است:


- ۱- استفاده از سیستم مگنت (مغناطیس)؛
- ۲- استفاده از سیستم پنوماتیک (هوای)؛
- ۳- استفاده از سیستم هیدرولیک (مایعات)؛
- ۴- استفاده از سیستم مکانیکی (اهرم).

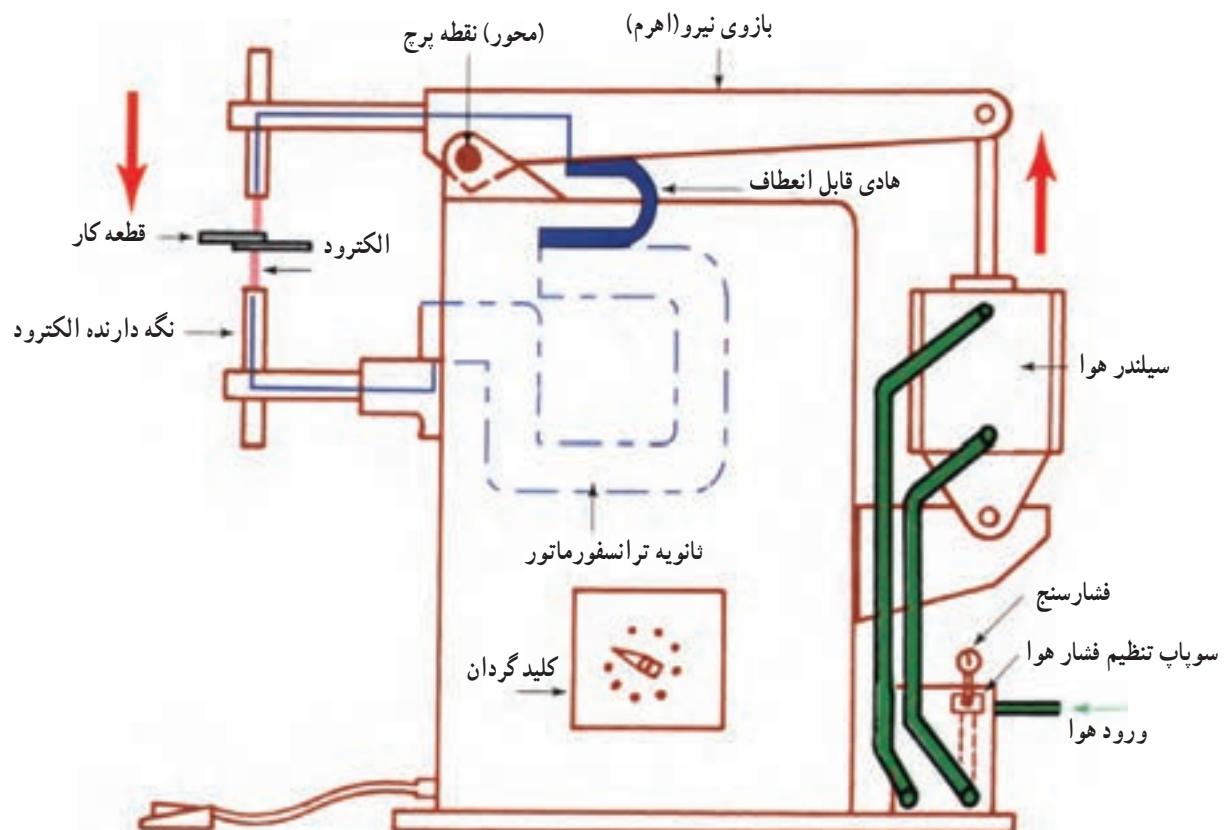

شکل ۸-۶- دستگاه جوش مقاومتی، استفاده از هوا

انجام می‌شود. (شکل ۶-۹).

در ماشین‌های با ظرفیت کم، فشار از طریق یک پدال پایی و یک بازوی اهرم و یک فنر که متصل به بازوی الکترود است،

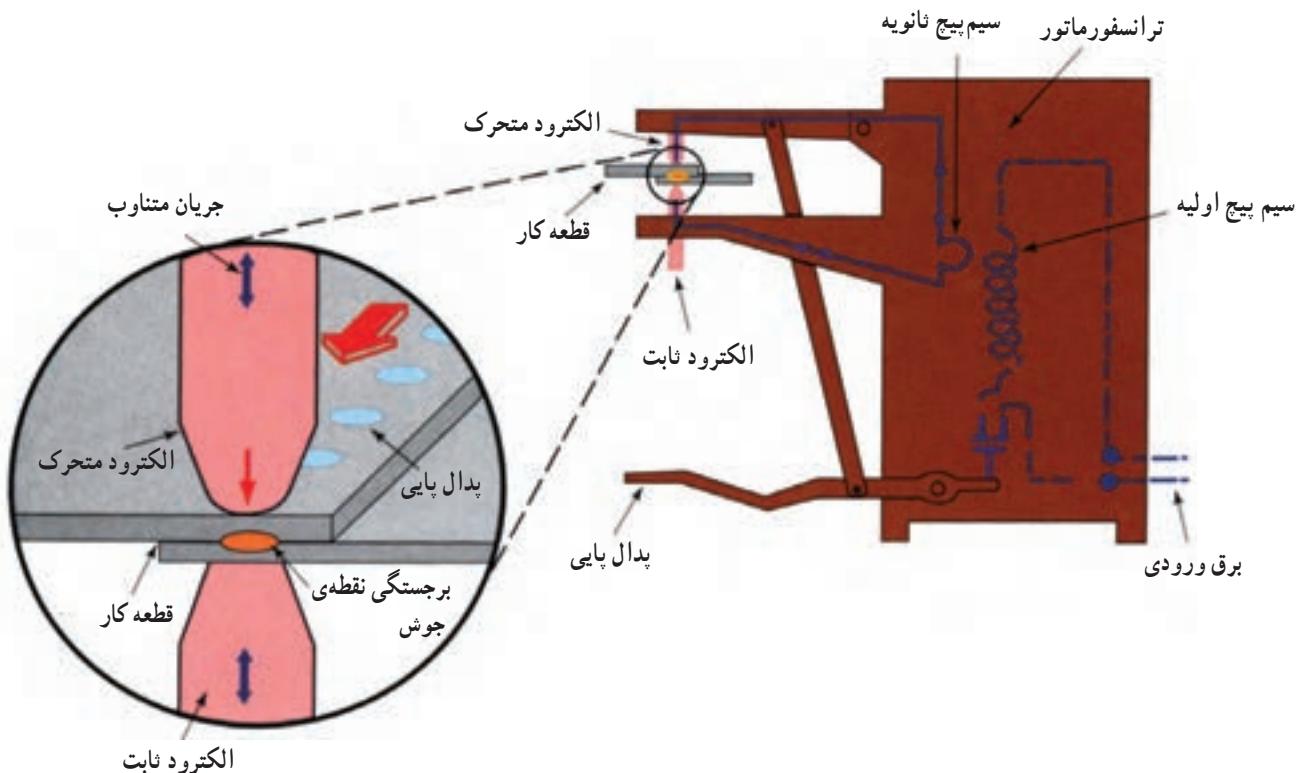

شکل ۶-۹— دستگاه جوش مقاومتی استفاده از سیستم مکانیکی

step down trans

برای مثال اگر یک ترانسفورماتور $50\text{ آمپر و }230\text{ ولت را}$ به $100\text{ آمپر و }115\text{ ولت تبدیل کند، یا به }1000\text{ آمپر و }11/5\text{ ولت و یا این که به }10000\text{ آمپر و }1/15\text{ ولت تبدیل کند، در هر سه حالت مقدار توان بر حسب وات }W = 11500\text{ خواهد بود.}$

$$100\text{A. } 115V. \quad 11500W$$

$$1000\text{A. } 11/5V. \quad 11500W$$

$$10000\text{A. } 1/15V. \quad 11500W$$

معمولًاً ترانسفورماتور جوش مقاومتی، از طریق مدار ثانویه باید « A » تا « $5000A$ » تا « $100000A$ » برای کارهای متداول تأمین شود لذا با توجه به مثال فوق می‌توان نتیجه گرفت که مقدار ولتاژ باید بسیار کم باشد. مقدار ولتاژ برای مدار باز حدوداً 1° ولت

در سیستم پنوماتیک فشار از طریق یک پدال پایی و یک سیلندر هوا (که به بازوی متحرک الکترود وصل است) اعمال می‌شود (شکل ۶-۸).

هم‌چنان که گفته شد، سیستم فشار تا حدودی به نوع فلز جوش دادنی بستگی دارد. برای مثال در جوش آلومینیم یک دوره‌ی فشار اضافی، نسبت به فولاد لازم است که آن را فشار آهنگری می‌نامند. این فشار در زمانی به الکترود اعمال می‌شود که شدت جریان قطع شده، اما هنوز سطح جوش، مذاب و یا خمیری شکل است فشار در این هنگام اعمال می‌شود تا ذرات فلز در هم رفته، سرد و منجمد شوند.

۶-۱-۵— ترانسفورماتور نقطه‌ی جوش مقاومتی:

در سیستم جوش مقاومتی نیاز به شدت جریان خیلی زیاد ولتاژ کم است. نوع ماشین بیشتر به صورت ترانسفورماتور کاهنده یا

قطر سطح تماس الکترود . (TT) . ٤/٥٤ ! محاسبه‌ی اندازه‌ی
قطر سطح تماس الکترود $7/54\text{ mm}$. ٢. ١/٥ . ٤/٥٤ # نوک الکترود

فشار الکترود بر حسب نیوتون . (TT) . ١٥٠٠ ! محاسبه‌ی فشار
 $\# ١٥٠٠ . ٤٥٠ . ٢ . ١/٥ . N.$

۶-۲- درز جوش مقاومتی یا جوش غلتکی (RSEW)

درز جوش مقاومتی یک روش مخصوص نقطه جوش است. کاربرد این روش بیشتر برای جوش کاری درز قوطی‌های مواد غذایی است که باید آب‌بندی باشند و یا این که هوا نتواند داخل قوطی گردد.

الکترودهای این روش به صورت غلتک است یعنی قطعه‌ی کار در زیر فشار غلتک‌ها حرکت می‌کند. روی این ماشین‌ها یک دستگاه تایمر دقیق وجود دارد که به وسیله‌ی آن می‌توان جوش را به صورت یک خط مستقیم و یا به صورت تناوبی انجام داد.

ماشین‌های درز جوش خودکار هستند.

عمل جوش کاری نزدیک به لبه‌ی دو فلزی که روی هم قرار می‌گیرند، انجام می‌شود. جوش کاری در این روش، به دو صورت است :

۱- قطعه‌ی کار ثابت و غلتک‌ها در طول درز حرکت می‌کنند : (شکل ۶-۱).

۲- غلتک‌ها ثابت و قطعه‌ی کار در زیر فشار الکترودها حرکت می‌کند (شکل ۶-۱۱).

نوع دیگر این روش که «butt seam welding» نامیده می‌شود، برای جوش کاری درزهای طولانی مانند جوش درز لوله به کار می‌رود. قبل از این که لوله از بین دو غلتک عبور کند، لبه‌های فلز به وسیله‌ی شدت جریان به دمای ذوب می‌رسد و غلتک‌ها لبه‌های درز سر به سر را به هم فشار داده، لوله جوش می‌خورد.

است و در هنگام جوش کاری (مدار بسته) این مقدار به کم تراز ۱ ولت می‌رسد.

دوره‌ی کاری 50% نشان می‌دهد که ماشین می‌تواند به طور اطمینان بخش، 30 ثانیه از یک دقیقه را جوش کاری کند.

۶-۱-۶- تنظیم نقطه‌ی جوش: بنابر آن‌چه گفته شد، پنج متغیر در سیستم نقطه‌ی جوش مقاومتی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه نمود :

زمان-شدت جریان-فشار الکترود-سطح تماس الکترود و نوع ماشین.


انتخاب نوع ماشین، به شرایط کار بستگی دارد. از طرفی جوش کار به اطلاعاتی نیاز دارد که می‌تواند دستگاه را به طور صحیح تنظیم کند؛ برای مثال لازم است بداند چه نوع فلزی را و با چه ضخامتی باید جوش بدهد.

به عنوان نمونه در جوش کاری فولاد کم کربن، جوش کار باید بداند که سطح تماس الکترود چه اندازه باید باشد و یا زمان جوش کاری و هم‌چنین اندازه‌ی شدت جریان و یا فشار الکترود، چقدر باید باشد روابط تجربی و تقریبی زیر می‌تواند راه‌گشای جوش کار باشد :


فرض کنید لازم است دو قطعه فلز، هر کدام به ضخامت $1/5$ میلی‌متر را، جوش کاری کرد.
دوره‌ی زمانی و مقدار شدت جریان، را حساب کنید.

زمان بر حسب دوره = ٤/٧٣ . ١(TT) . ٤/٧٣ # محاسبه‌ی زمان ١٤/١٩ . ١٤/١٩ mm.

زمان جوش کاری بر حسب دوره یا هرتس شدت جریان بر حسب آمپر . (TT) . ٤٩٣٥ ! محاسبه‌ی شدت شدت جریان 14805 . ٢. ١/٥ . ٤٩٣٥ # جریان بر حسب آمپر

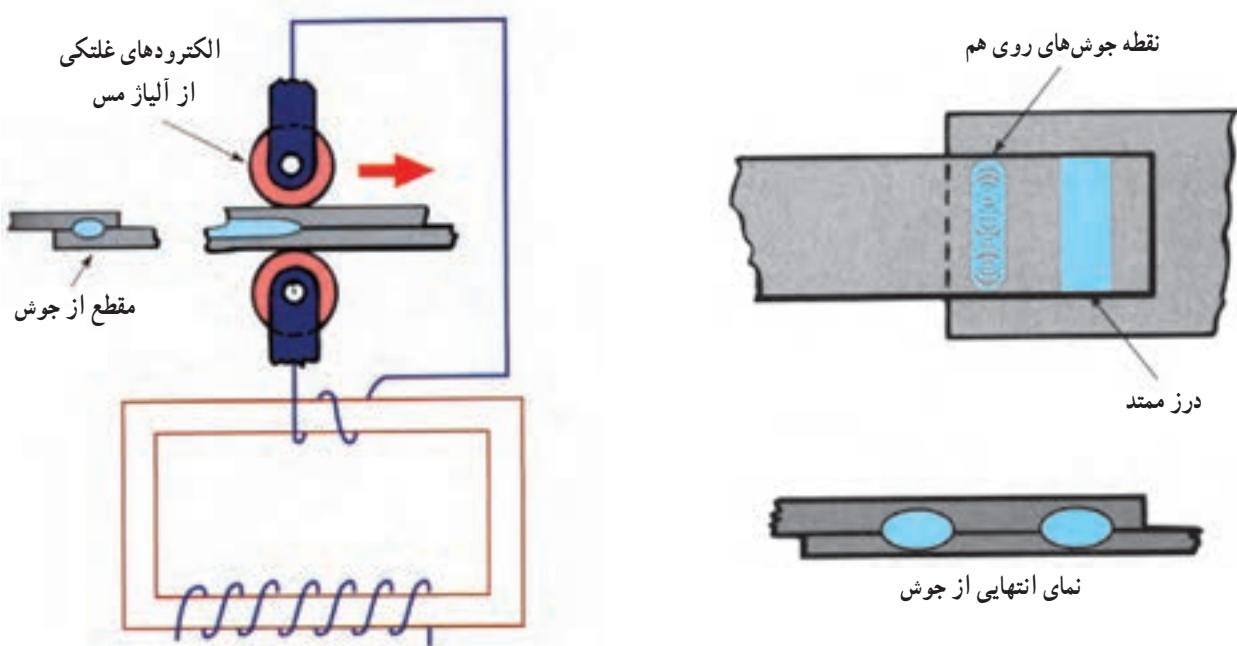


شکل ۶-۱۰ - جوش‌کاری مقاومتی درز جوش با غلتک‌های متحرک

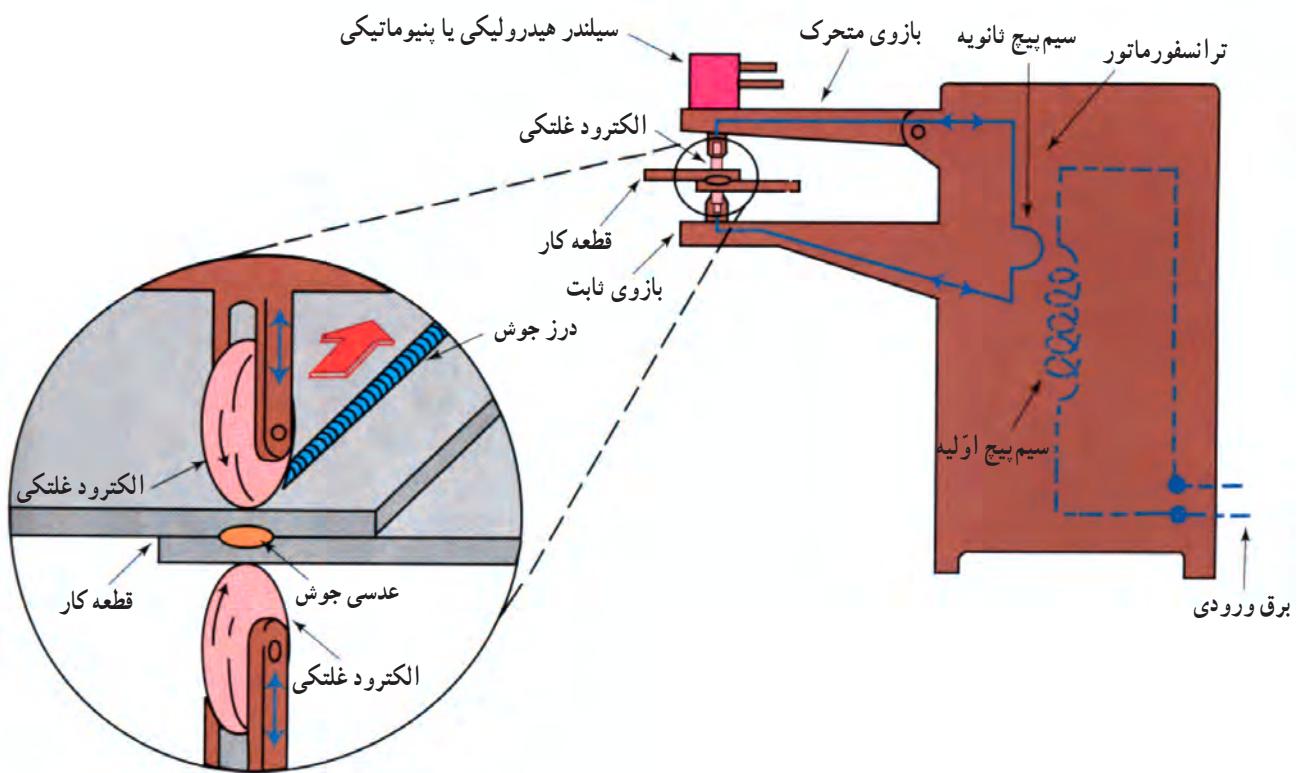

شکل ۶-۱۱ - جوش‌کاری مقاومتی درز جوش با قطعه کار متحرک

داشت (شکل ۶-۱۲).


پس از جوش خوردن لبه‌های لوله، تا زمانی که لبه‌های ذوب شده منجمد گردند، در زیر فشار الکترودها قرار خواهد

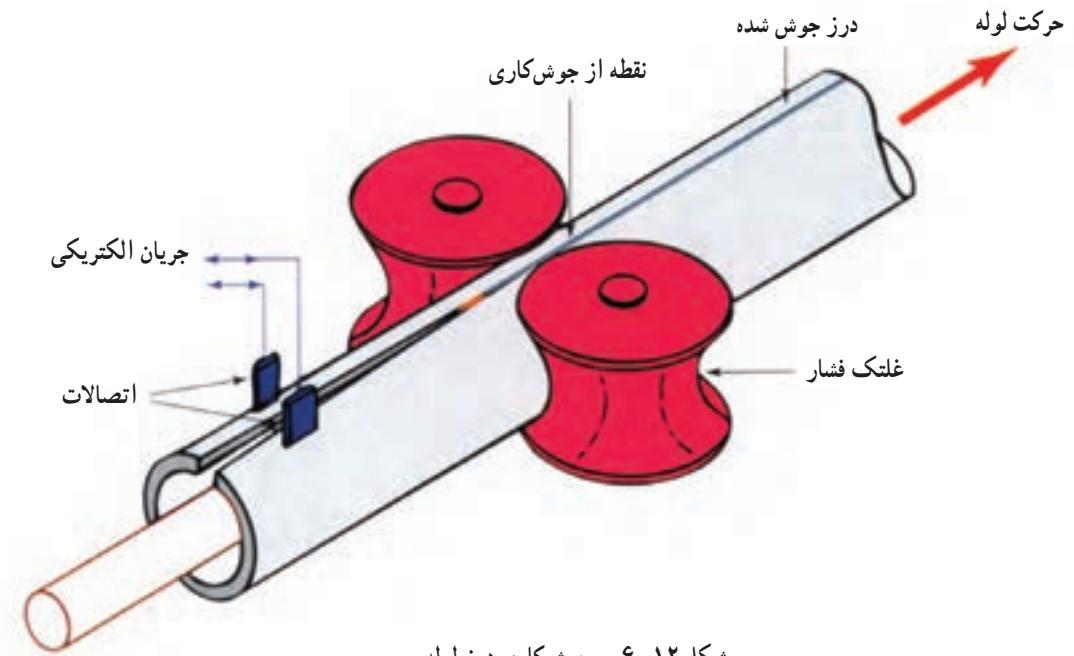

شکل ۶-۱۲ – جوش‌کاری درز لوله

به انرژی حرارتی تبدیل می‌شود و ناحیه‌ی به هم جفت شده، به صورت خمیری شکل درآمده، در اثر فشار فک‌ها دو قسمت به یک دیگر جوش می‌خورند. (upset) این برآمدگی در زمانی شکل می‌گیرد که شدت جریان عبور می‌کند و بعد از این که شدت جریان متوقف گردید، دو فلز به هم جوش خورده، پس از یک زمان بسیار کوتاه، به یک قطعه‌ی یک پارچه تبدیل می‌شوند و پس از آن، فشار از روی فک‌ها برداشته می‌شود. کاربرد این روش در قطعات ضخیم است مانند جوش لوله به طور سربه‌سر – مفتوح‌ها – میله – تسمه بادامک‌های زنجیر – میل لنگ و غیره.

۶-۳ – جوش واژگونه سربه‌سر (UW Upset Welding)
در این روش دو قطعه‌ای را که می‌خواهند به طور سربه‌سر جوش دهند، در دو فک ماشین قرارداده، محکم می‌کنند. یکی از فک‌های ماشین ثابت و دیگری متحرک است (شکل ۶-۱۳). سطح مقطع فلز‌های مورد جوش‌کاری واقع شده، باید کاملاً تمیز باشد و دقیقاً در یک راستا قرار گیرند. به وسیله‌ی فک‌ها هر دو قطعه به طور سربه‌سر به هم فشرده می‌شوند و شدت جریان زیادی از یک فک به فک دیگر، انتقال می‌یابد و چون بین سطوح دو قطعه، مقاومت وجود دارد، لذا در این قسمت انرژی الکتریکی

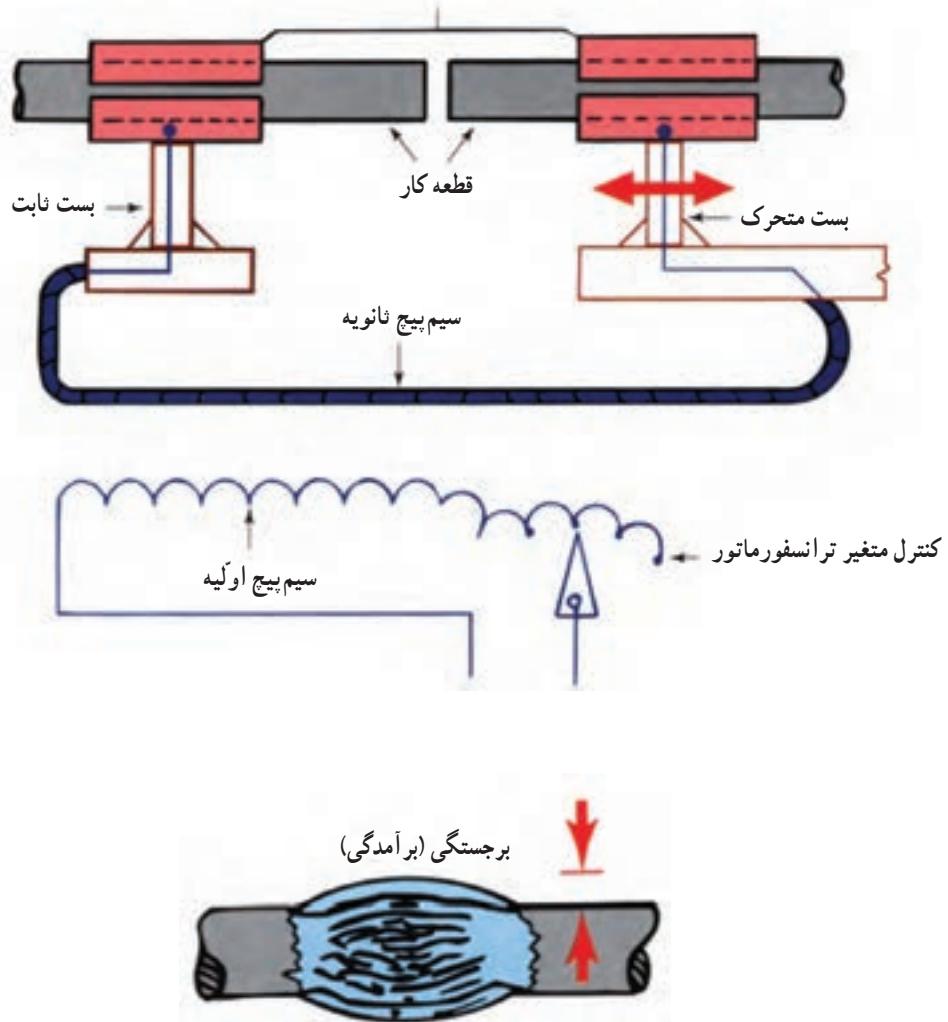


شکل ۱۳-۶—جوش و ازگونه سربه سر

ایجاد می شود و مابین دو سطح فلز، حرارت تولید می گردد. در اثر خشن بودن و ناهمواری دو سطح یک قوس بین آن ها ایجاد می شود که این روش را، «فلash جوش» می نامند. این قوس کوچک حرارت نیز حرارت را به دو سطح می دهد. در زمانی که قوس برقرار است، دو قطعه را به طور آهسته به طرف یکدیگر حرکت می دهند (با فشار کم) و هنگامی که سطح دو فلز به نقطه‌ی ذوب رسید، شدت جریان قطع می شود و هم زمان، فشار خیلی زیادی به دو قطعه اعمال می شود. معمولاً فشار به وسیله‌ی سیلندرهای پنوماتیکی یا هیدرولیکی مطابق شکل ۱۴-۶ و گاهی اوقات از طریق یک موتور و بادامک اعمال می شود (شکل ۱۵-۶).


۱۴-۶— فلاش جوش (FW Welding)

فلاش جوش یکی از انواع روش‌های جوش مقاومتی است که کاربرد آن در جوش کاری فلزات به صورت سریعه سر مانند روش جوش و ازگونه است.

در این روش انتهای دو فلزی که باید به هم جوش بخورند، نیاز به تمیز کردن و یا ماشین کردن ندارد. قطعات را در دو فک دستگاه قرار می دهند. یکی از فک‌ها متحرک و دیگری ثابت است. به هنگام شروع جوش کاری، دو قطعه را به طور بسیار مختصر به هم تماس می دهند. حرارت مورد نیاز جوش کاری وقتی ایجاد می شود که شدت جریان زیادی از یک قطعه به قطعه دیگر برود. در اثر ناهمواری سطوح دو قطعه که به طور مختصر با هم تماس دارند، مقاومت بسیار زیادی

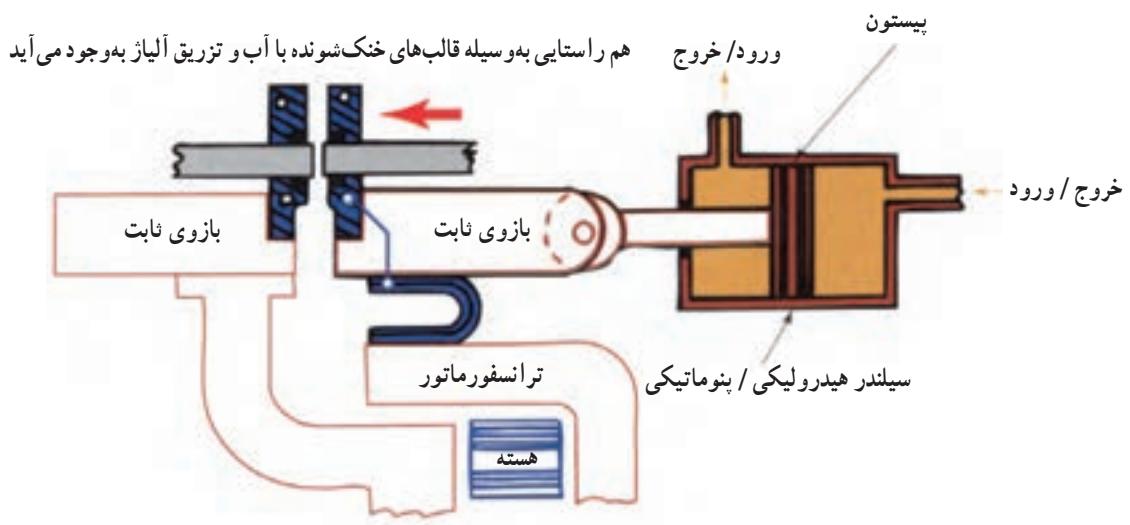

شکل ۱۴-۶ - یک دستگاه فلاش جوش پنوماتیکی

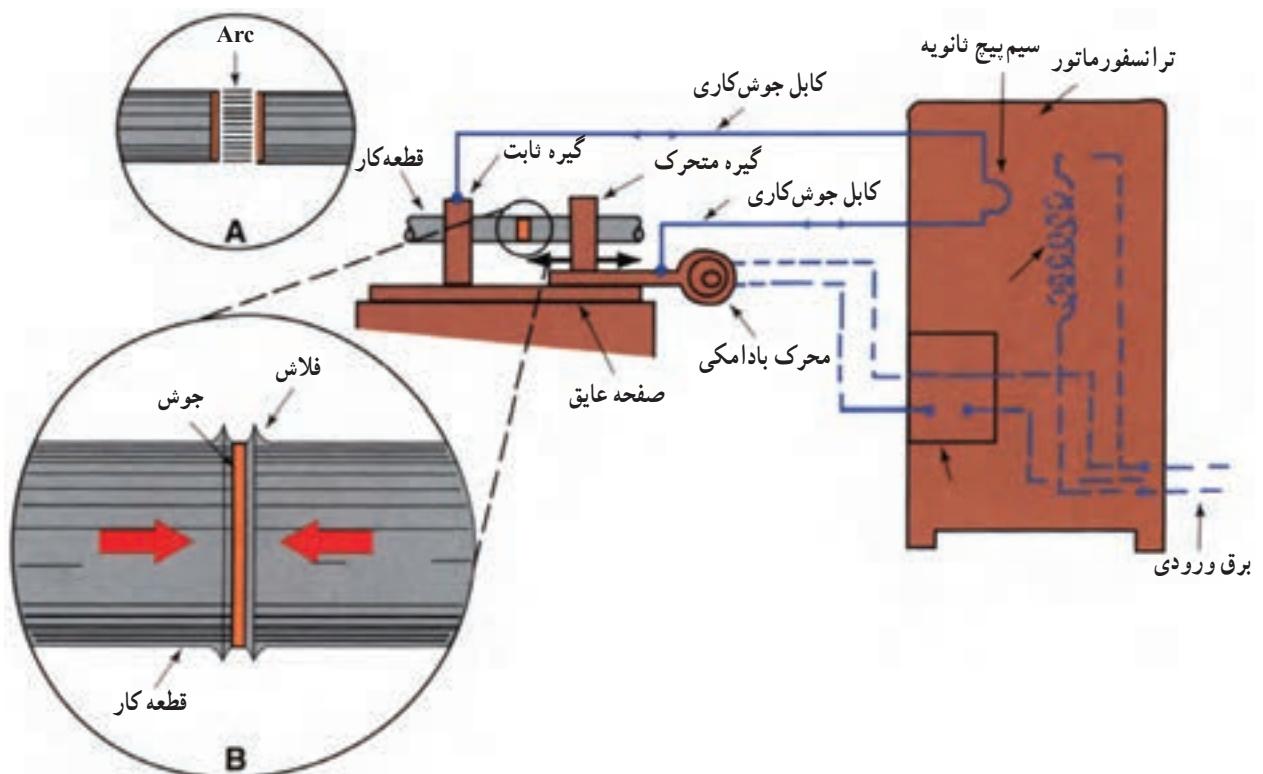

شکل ۱۵-۶ - یک دستگاه فلاش جوش موتور و بادامکی

فصل هفتم

تمرین‌های عملی جوش‌کاری با قوس دستی

در پایان این فصل هنر جو باید بتواند :

- ۱- نحوه‌ی ایجاد قوس الکتریکی و جوش دادن گرده زنجیره‌ای کوتاه روی ورق فولاد کم کردن را تشریح نماید.
- ۲- با استفاده از دستور کار، قوس الکتریکی و جوش‌کاری گرده زنجیره‌ای کوتاه را اجرا نماید.
- ۳- نحوه‌ی جوش دادن گرده زنجیره‌ای با طول بلند بر روی ورق آهن را توضیح دهد.
- ۴- با استفاده از دستور کار جوش‌کاری گرده زنجیره‌ای با طول بلند را اجرا نماید.
- ۵- نحوه‌ی جوش دادن گرده بافت (زیگزاگ) روی ورق صاف را تشریح نماید.
- ۶- با استفاده از دستور کار جوش‌کاری زیگزاگ را اجرا نماید.
- ۷- نحوه‌ی جوش دادن درز لبه روی هم در حالت سطحی را توضیح دهد.
- ۸- با استفاده از دستور کار جوش‌کاری درز لبه روی هم در حالت سطحی را اجرا نماید.
- ۹- روش جوش‌کاری درز لبه‌ای در حالت سطحی را توضیح دهد.
- ۱۰- با استفاده از دستور کار جوش‌کاری درز لبه‌ای در حالت سطحی را اجرا نماید.
- ۱۱- نحوه‌ی جوش دادن درز ساده بدون پخ سربه‌سر را تشریح نماید.
- ۱۲- با استفاده از دستور کار جوش‌کاری به روش درز ساده بدون پخ سربه‌سر را اجرا نماید.
- ۱۳- روش جوش‌کاری اتصال گوشه‌ای و T شکل را توضیح دهد.
- ۱۴- با استفاده از دستور کار جوش‌کاری اتصال گوشه‌ای و T شکل را انجام دهد.
- ۱۵- نحوه‌ی جوش‌کاری زاویه خارجی را توضیح دهد.
- ۱۶- با استفاده از دستور کار جوش‌کاری زاویه خارجی را اجرا نماید.
- ۱۷- نحوه‌ی جوش‌کاری اتصال سربه‌سر در حالت سطحی را توضیح دهد.
- ۱۸- با استفاده از دستور کار جوش‌کاری اتصال سربه‌سر در حالت سطحی را انجام دهد.
- ۱۹- نحوه‌ی جوش دادن لوله روی پلیت صاف را در وضع قائم توضیح دهد.
- ۲۰- با استفاده از دستور کار جوش دادن لوله روی پلیت صاف را در وضع قائم انجام دهد.
- ۲۱- نحوه‌ی جوش دادن گرده زنجیره‌ای در روی ورق صاف در حالت افقی را توضیح دهد.
- ۲۲- با استفاده از دستور کار جوش‌کاری گرده زنجیره‌ای در روی ورق صاف در حالت افقی را اجرا نماید.
- ۲۳- جوش‌کاری در وضع قائم را توضیح دهد.
- ۲۴- حرکت الکترود به شکل فلیپ Flip را در جوش‌کاری وضع قائم توضیح دهد.
- ۲۵- نحوه‌ی جوش دادن مهره زنجیره‌ای در حالت قائم از بالا به پایین روی ورق صاف را توضیح دهد.

۲۶- با استفاده از دستور کار جوش دادن مهره زنجیره‌ای در حالت قائم از بالا به پایین را روی ورق صاف اجرا نماید.

۲۷- نحوه‌ی جوش دادن اتصال سپری، اتصال لبه روی هم و اتصال سر به سر را در حالت قائم از پایین به بالا را توضیح دهد.

۲۸- با استفاده از دستور کار جوش کاری اتصال سپری، لبه روی هم و سر به سر در وضع قائم از پایین به بالا را انجام دهد.

۲۹- نحوه‌ی جوش کاری بالای سر را توضیح دهد.

۳۰- با استفاده از دستور کار جوش کاری بالاسر را انجام دهد.

۳۱- نحوه‌ی جوش کاری لوله‌های فولادی با استفاده از روش SMAW را توضیح دهد.

۳۲- جوش کاری لوله‌های فولادی با استفاده از روش SMAW را انجام دهد.

۳۳- نحوه‌ی جوش کاری و لوله‌کشی گاز خانگی را توضیح دهد.

۳۴- با استفاده از دستور کار لوله‌کشی گاز خانگی را اجرا نماید.

۷- تمرین‌های عملی جوش کاری با قوس دستی

خواهد چسبید.

نحوه‌ی ایجاد قوس را می‌توان به وسیله‌ی پایین و بالا بردن الکترود (شبیه نوک زدن پرنده‌گان) (جهشی قائم) (شکل ۷-۱) یا به وسیله‌ی کشیدن الکترود روی کار (تناوب اجمالی) انجام داد. همیشه روشی به کار برید که سهولت آن برای شما بیشتر باشد. پس از آموختن تکنیک ایجاد قوس، به جوش دادن گرده‌ی زنجیره‌ای کوتاه پردازید. الکترود باید برای مدت کوتاهی در نقطه‌ی مبدأ نگه داشته شود تا مهره‌ی جوش شکل بگیرد. الکترود را با سرعت یک‌نواخت در امتداد خطی که می‌خواهید جوش بدید، حرکت دهید و به نسبت آن که الکترود کوتاه و ذوب می‌شود، تدریجاً آن را پایین بیاورید.

انتخاب صحیح فاصله‌ی الکترود از کار یا طول قوس ثابت بسیار اهمیت دارد. صدای جیز جیز آشکار و حرکت آرام مذاب و فقدان جرقه، از علائم انتخاب صحیح طول قوس است.

۱-۷- بازرسی: پهنا و ارتفاع گرده‌ی جوش در تمام طول آن باید یک‌نواخت باشد.

شکل ظاهری گرده‌ی جوش باید اندکی محدب و دارای

۱-۷- کار شماره ۱- ایجاد قوس الکتریکی و جوش دادن زنجیره‌ای کوتاه روی ورق فولاد کم کربن
حالت جوش کاری - جوش کاری در حالت سطحی (Flat Position)

نوع الکترود E6013

قطر الکترود ۳/۲۵ میلی‌متر

۱-۱- اطلاع عمومی: ایجاد قوس اساس تمام عملیات جوش کاری است و هر بار که جوش کار الکترود را تعویض می‌کند، باید این عمل را مجدداً انجام دهد.



۲-۱- تکنیک جوش کاری: قوس به وسیله‌ی تماس سریع و ملایم الکترود به سطح ورق و عقب کشیدن آن ایجاد می‌شود. به مجرد تماس الکترود با سطح ورق، شدت جریان عبور می‌کند. اگر پس از عقب کشیدن الکترود فاصله‌ی آن با سطح فلز بیش از اندازه نشود، قوس به وجود آمده، برقرار خواهد ماند. حرارت، قوس الکترود و سطح ورق را هم زمان ذوب می‌کند و با هم آمیختن ذرات مذاب آن‌ها عمل جوش کاری صورت می‌گیرد. اگر الکترود را با سرعت کافی عقب نکشید به سطح ورق

شده باشد.

گرده به سطح ورق نفوذ کرده، خوب با آن درآمیخته باشد.
در اطراف گرده وری ورق جرقه و سرباره نچسبیده باشد.
ورق های تمام شده را باید به صندوق قطعات اسقاط
انداخت. هر دو طرف ورق باید از مهره های جوش پر شده باشد.


موج های ظرفی و یک نواختی باشد.

در کنارهای جوش فرورفتگی نداشته باشد (under cut).
لبه های مهره ها خوب به هم آمیخته باشد. لبه های گرده،
گود یا برگشته نباشد.
ابتدا و انتهای گرده به اندازه کامل باشد. حفره ها پر

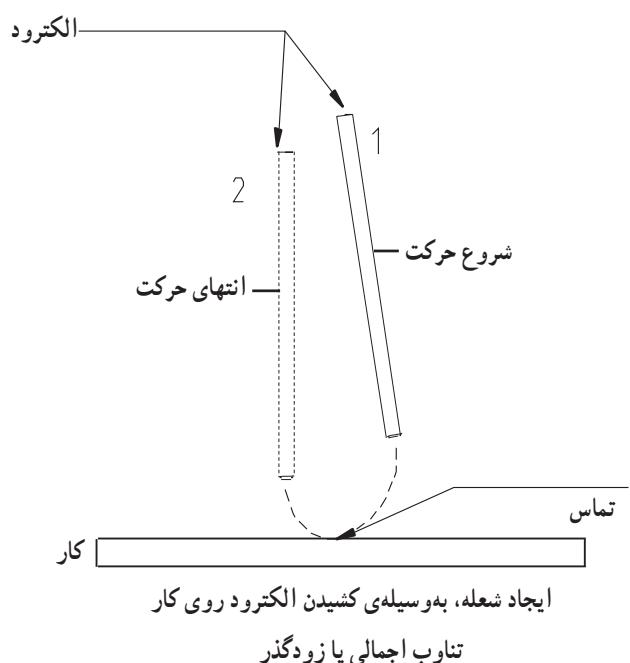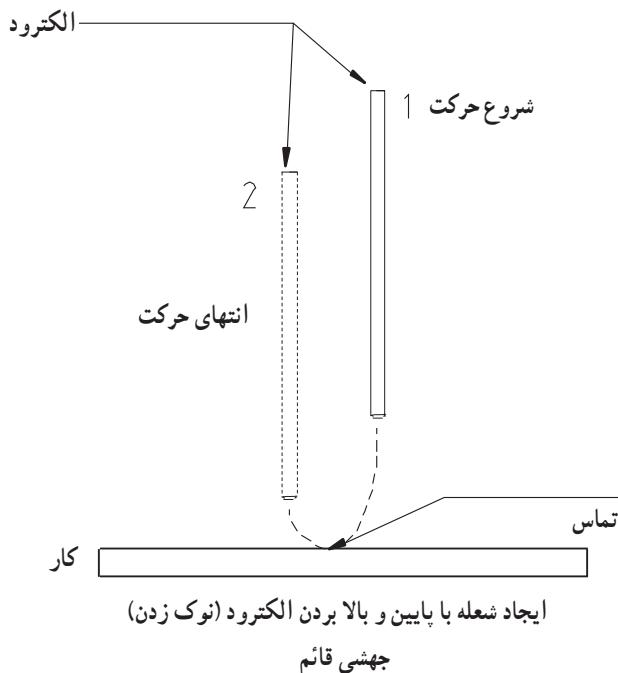


شکل ۱-۷- روش های ایجاد قوس الکتریکی


شکل ۲-۷- قطعه کار شماره ۱ (قوس الکتریکی)

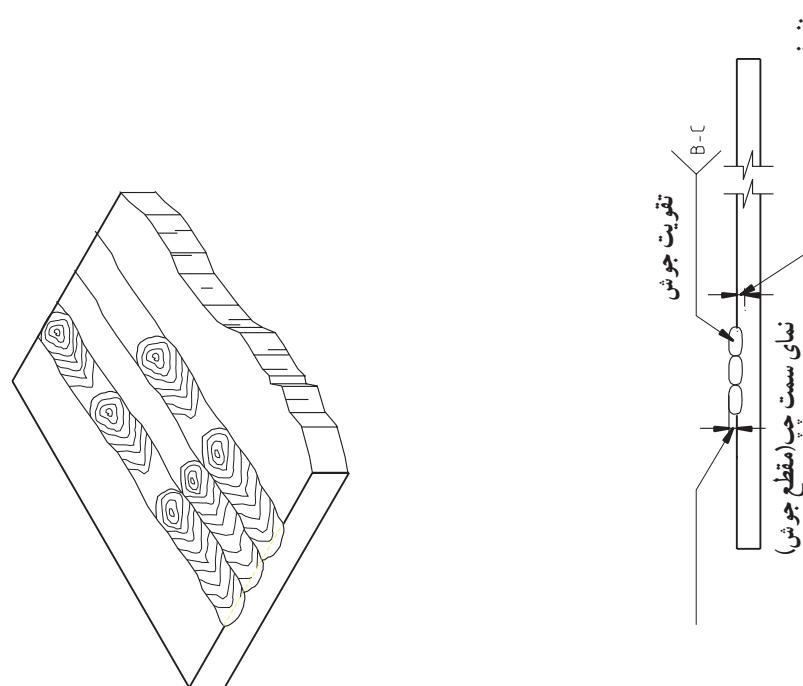

نمای از بالا

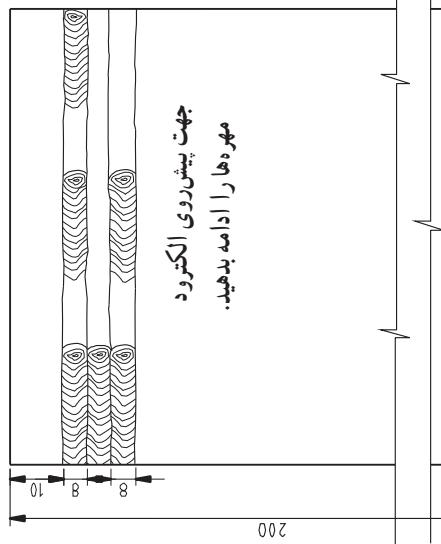

جهت پیش رود الکترود
مهره هارا ادامه دهد.

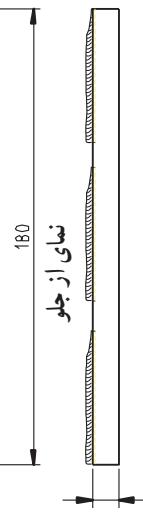

ورق

نام	فولاد	قطب مستقیم	الکترودهای جوش کاری	مشخصه	نام	مشخصه	نام	مشخصه	نام	مشخصه
نام	فولاد	[بعاد] ۵×۲۰۰×۱۸۰	نام	مشخصه	نام	مشخصه	نام	مشخصه	نام	مشخصه
نام	کیفیت									

A — هر دو طرف صفحه جوش کاری شود

B — جوش کاری در حالات تخت (سطحی)

بلند شیبیه به جوش کاری گرده‌ی کوتاه (تمرین اول) است. جز آن که در این جا طول زیادتر شده است. نگه‌داری قوس در تمام طول، کمی دشوارتر است؛ در نتیجه در مراحل اولیه، گرده‌ی جوش ناهموار و کج خواهد شد، اما تمرین و عمل این دشواری را از بین می‌برد.

۷-۲-۲- تکنیک جوش کاری: وضع الکترود باید مطابق شکل ۷-۳ باشد به زاویه و فاصله‌ی الکترود (طول قوس) توجه کنید. با استفاده از خط راهنمایی که روی قطعه‌ی کار کشیده‌اید، گرده‌ی طویلی را در عرض ورق، جوش بدھید. به خاطر داشته باشید که طول قوس ثابت باشد و سرعت پیش روی الکترود به اندازه‌ای باشد که گرده‌ی جوش را بالارتفاع و پهنای یک‌نواخت ایجاد کند.

اگر سرعت پیش روی الکترود زیاد باشد، گرده‌ی جوش باریک و موج‌های آن خشن خواهد شد و اگر پیش روی الکترود آهسته باشد، گرده‌ی جوش پهن می‌شود.

اگر به هر علت قوس قطع گردید، به نکات زیر توجه کنید تا عمل جوش کاری مجدداً به خوبی آغاز شود. در ابتدا سرباره‌ی جوش را برداشته، قسمت آخر جوش را به خوبی تمیز کنید. قوس را مجدداً در لبه‌ی مقدم حفره ایجاد کرده، از فراز حفره به سمت عقب یعنی به طرف فلز چسبیده روی ورق عقب ببرید و سپس دوباره در جهت جوش کاری پیش روی کنید. در غیر این صورت میان نقطه‌ی توقف و نقطه‌ی شروع مجدداً یک تو رفتگی پیدا خواهد شد و اگر الکترود را بیش از اندازه‌ی لازم عقب بیاورید، در این محل برجستگی روی گرده‌ی جوش پدیدار خواهد شد.

۷-۲-۳- بازرسی: گرده‌ی جوش را از لحاظ مشخصات زیر آزمایش کنید:

ظاهر گرده‌ی جوش باید اندکی خشن و ناهموار و مواجب باشد و در آن فرورفتگی و برآمدگی دیده نشود. برای اندازه به نقشه مراجعه کنید.

سطح گرده‌ی جوش باید اندکی محدب باشد. لبه‌های گرده نباید گود یا برگشته باشد. ابتدا و انتهای گرده باید به اندازه‌ی کامل بوده، تمام حفره‌ها پر باشد.

۴-۱-۷- نقشه و روش اجرای کار:

- ۱- ورق فولادی‌ای از جنس کاربن استیل مطابق نقشه ۷-۲ تهیه کنید.
- ۲- از انبار، وسائل جوش کاری به اضافه‌ی گونیا، سوزن، خطکش و سنبه‌ی نشان بگیرید.
- ۳- طبق نقشه خطوط موازی روی ورق بکشید.
- ۴- خطوط را با سنبه‌ی نشان علامت گذاری کنید.
- ۵- ده عدد الکترود «E6013» از انبار بگیرید.
- ۶- به قسمت لخت الکترود توجه کنید، در صورت لزوم این قسمت را با کاغذ سمباده، تمیز کنید.
- ۷- به گیره‌ی انبر الکترود (فك الکترود) نگاه کنید. فلز گیره باید تمیز و سالم باشد.

- ۸- ترانسفورماتور یا زنراتور (برای قطب مستقیم) را روی شدت جریان «A15-140» آمپر تنظیم کنید.
- ۹- ولتاژ مدار بسته باید بین ۲۶-۲۲ ولت باشد.
- ۱۰- برای انتخاب وضع صحیح الکترود، به شکل توجه کنید.
- ۱۱- ورق آهن را در وضع افقی روی میز جوش کاری که پاک و هموار است، بگذارید.
- ۱۲- ایجاد قوس را تمرین کنید و مهره‌هایی طبق نقشه روی ورق جوش بدھید.
- ۱۳- مهره‌های جوش را با برس (چتکه) کاملاً تمیز کنید.
- ۱۴- جوش دادن مهره‌های زنجیره‌ای کوتاه را آنقدر تمرین کنید تا بتوانید آزادانه در هر نقطه‌ی مطلوب بدون چسبیدن الکترود قوس را ایجاد کنید.


۲-۷- کار شماره ۲- جوش دادن گرده‌ی زنجیره‌ای با طول بلند در روی ورق آهن
حالت جوش کاری - جوش کاری در حالت سطحی
(Flat Position)


- نوع الکترود «E6013»
 - قطر الکترود «3/25 mm»
 - نوع جریان «DCSP» یا «ac»
- ۱-۷-۲- اطلاع عمومی:** جوش زنجیره‌ای با طول

هر یک از مهره‌های گرده‌ی جوش به ورق و به مهره‌های مجاور در آمیخته و با آن متصل باشد.

ورق‌های تمام شده را باید به انبار اسقاط برد. هر دو طرف ورق را باید از گرده‌ی جوش پر کرد.

در اطراف گرده، روی ورق، جرقه و ذرات سرباره نچسبیده

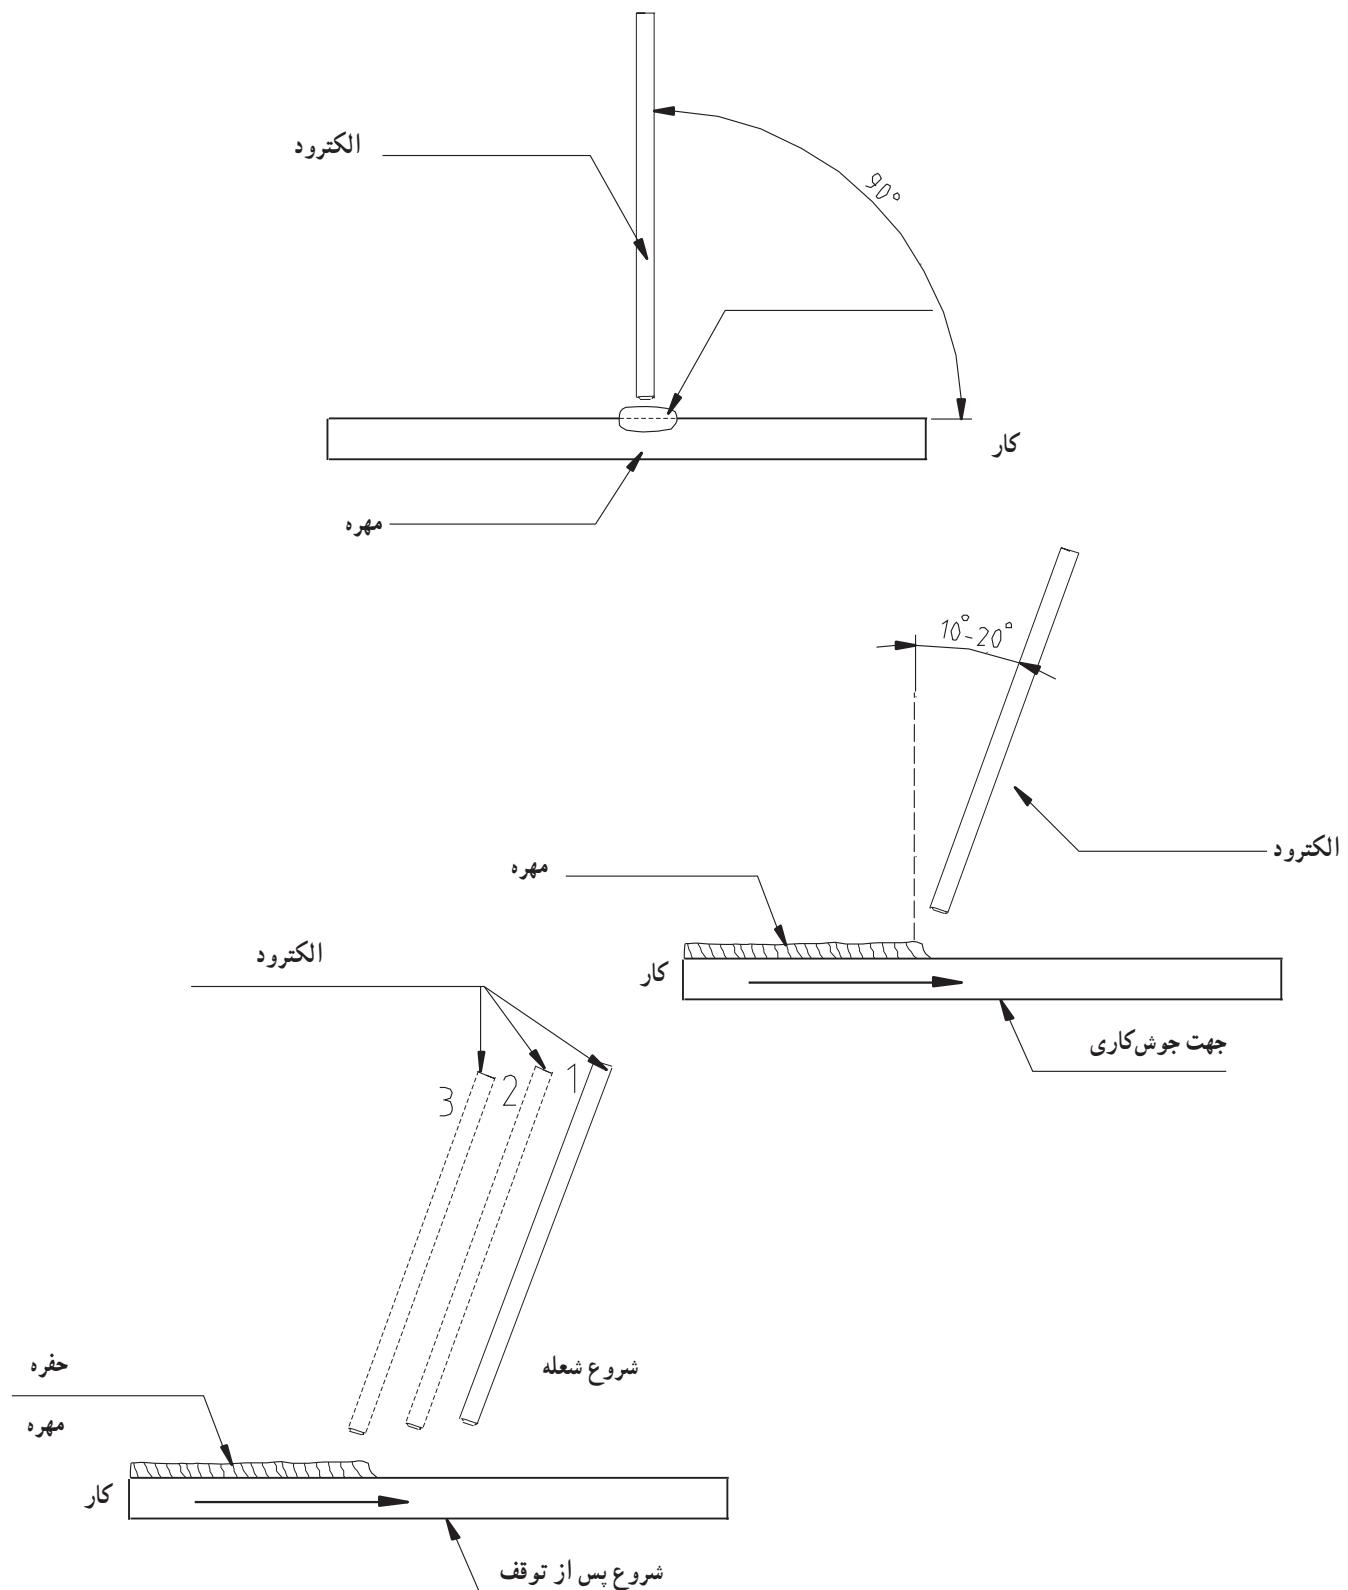

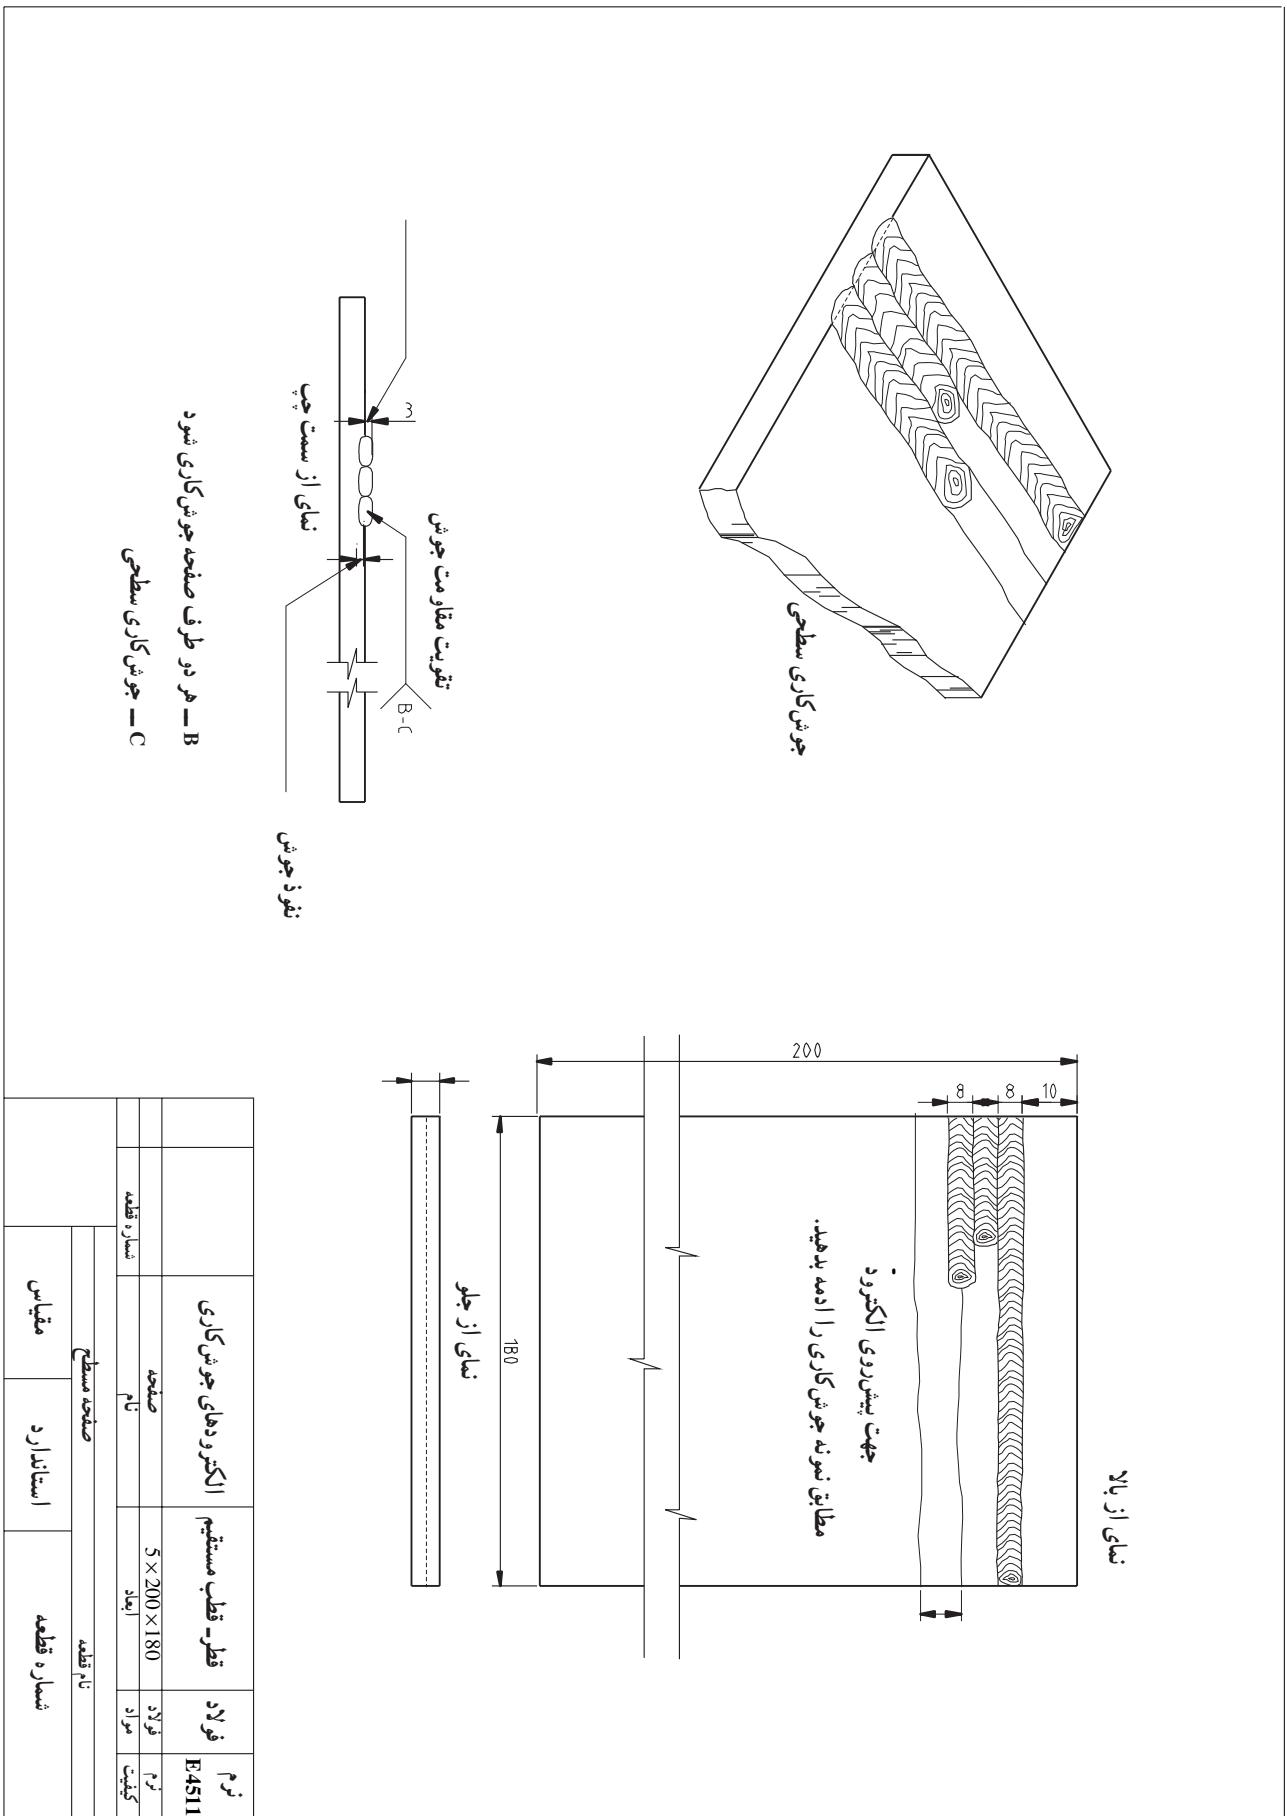

شکل ۴-۷—تشهیه کار شماره ۴

می کند که عرض جوش بیش از عرض مهره های زنجیره ای باشد.
معمولًاً این روش در درزهای جناغی در پاس دوم به بعد اجرا
می شود (گردهای چند لایه).

۲-۳-۷- تکنیک جوش کاری: الکترود را در وضع
صحیح نگه دارید. به شکل ۵-۷ مراجعه شود. الکترود علاوه بر
این که در امتداد یک خط مستقیم باید بیش روی کند، لازم است
که یک حرکت عرضی نسبت به محور جوش داشته باشد. این
حرکت به صورت زیگزاگ قوسی شکل است و عرض جوش
متناوب با دامنه ای این قوس ها می باشد. هر چه دامنه ای قوس ها
بیش تر باشد، عرض جوش زیادتر می شود. حداکثر دامنه ای نوسان
قوس ها متناسب با قطر الکترود است. (رجوع شود به فصل
چهارم ایجاد مهرو جوش)

مسلم است که سطح حوضچه می مذاب بزرگ تر است.
مذاب را از لحاظ ارتفاع - پهنا - شکل و طریقه ای حرکت به دقت
موردنطالعه قرار دهید. شکل هندسی حوضچه از لحاظ فیزیکی -
متالورژیکی اهمیت بسیار زیادی دارد.

پیش روی الکترود نباید سریع باشد در ابتدا و انتهای هر
نوسان لحظه ای مکث کنید. (در شکل ۵-۷ با دایره کوچک
مشخص شده است) دامنه ای نوسان الکترود باید اندکی کم تر از
پهنه ای موردنظر گرده ای جوش باشد. در هر دو طرف قطعه ای کار
جوش کاری کنید.

۲-۳-۷- بازرسی: گرده ای جوش را از لحاظ
مشخصات زیر بررسی کنید.

- ۱- اگر نمونه ای کار موجود است، با آن مقایسه کنید.
- ۲- ابعاد جوش را با فیلر جوش کاری اندازه گیری کنید و
آن را با اندازه ای نقشه ای کار مقایسه کنید.
- ۳- در کناره ای جوش تورفتگی یا خوردگی وجود نداشته
(under cut) باشد.

۴- نقاط توقف و شروع مجدد را بررسی کنید که صاف و
هموار باشند.

۵- جوش باید موج های ظریف و یک نواختی داشته باشد.
۶- در اطراف گرده ای جوش جرقه نچسبیده باشد.

۲-۷- روش اجرای کار:

۱- ورقی از جنس فولاد کم کربن مطابق با اندازه ای شکل
۷- تهیه کنید.

۲- از انبار، وسایل جوش کاری به اضافه ای گچ صابونی
(گچ جوش کاری) بگیرید.

۳- طبق نقشه خطوط موازی را با گچ صابونی روی ورق
بکشید.

۴- ده عدد الکترود «E6013» از انبار بگیرید.

۵- برای وضع صحیح الکترود به شکل ۳-۷ مراجعه
کنید.

۶- قبل از شروع انبر الکترود - ترمینال ها - کابل را
بررسی کنید.

۷- ورق را در وضع افقی در روی میز کار و در وسط آن
قرار دهید - سطح میز باید کاملاً پاک باشد.

۸- ژنراتور را برای شدت جریان ۱۵۰-۱۴۰ آمپر تنظیم
کنید.

۹- اگر از ترانسفورماتور استفاده می کنید، شدت جریان
را در همین رنج تنظیم کنید.

۱۰- اگر نوع دستگاه «DC» می باشد، از روش «DCSP»
استفاده کنید.

۱۱- در صورت استفاده از جریان «DC» به پوشش ته
الکترود توجه کنید که آیا نسبت به فلز پیرون تراست و یا برعکس
می باشد. در این مورد در کار شماره ۳ نیز بررسی انجام دهید.



**۳-۷- کار شماره ۳- جوش دادن گرده ای بافته (زیگزاگ)
روی ورق صاف
حالت جوش کاری - جوش کاری در حالت سطحی
(Flat Position)**

نوع الکترود «E6013»

قطر الکترود $\frac{1}{8}$. ۳/۲۵ mm


نوع جریان ac یا DCSP

۱-۳-۷- اطلاع عمومی: اغلب اوقات ضرورت ایجاب

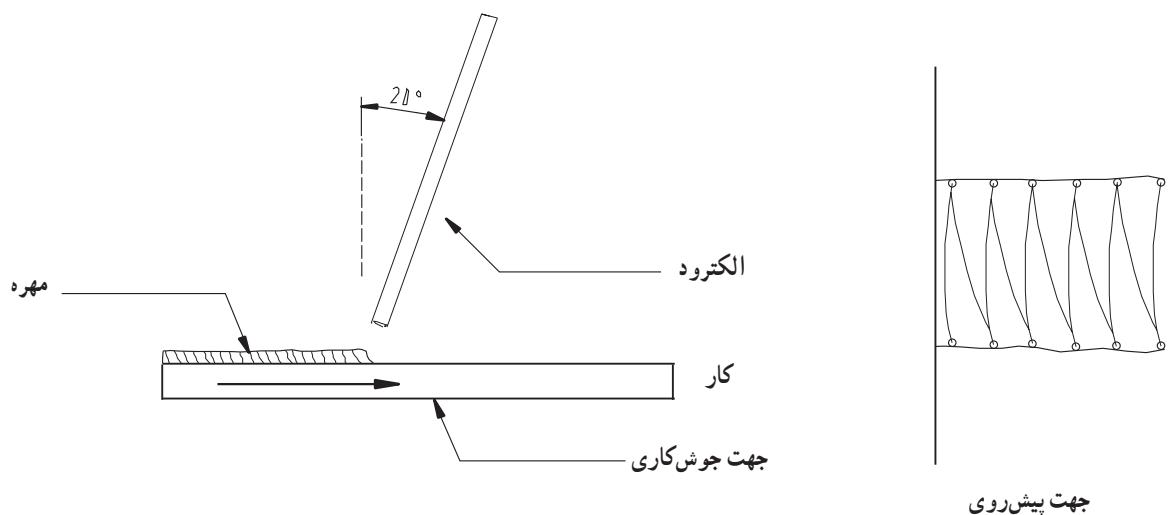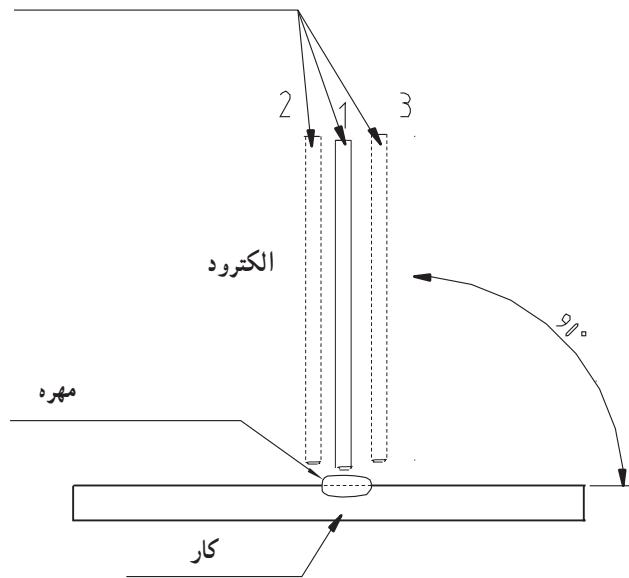

شكل ۵-۷- وضعیت قرارگیری و جهت پیش روی الکترود

شکل ۶-۷- نشنه کار شماره ۳

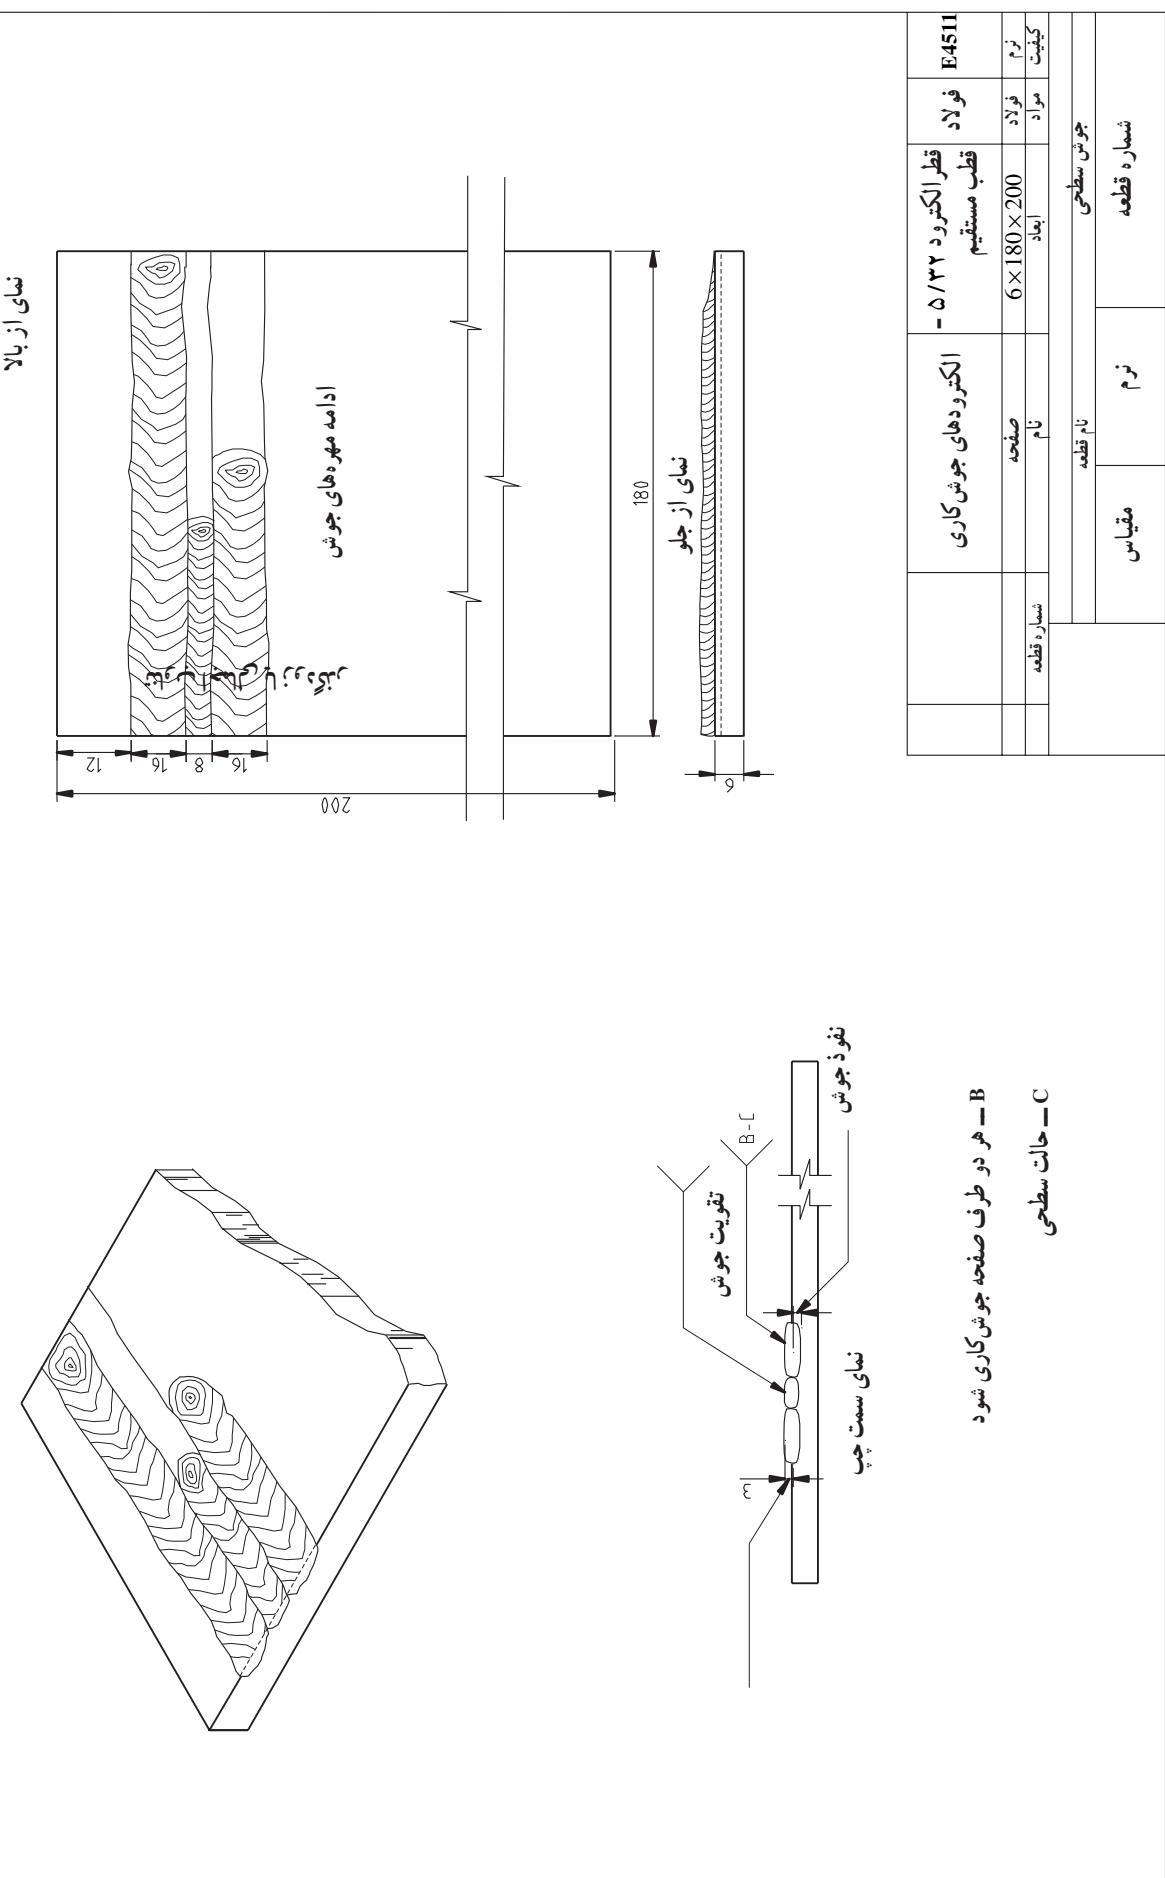

Position

نوع جوش - جوش ماهیچه‌ای.

نوع الکترود «E6013»

قطر الکترود «25/25 mm» یا $\frac{1}{8}$ "


نوع جریان «DCSP» یا «ac» و یا «DCRP».

۱-۷-۴-۱ اطلاع عمومی: این نوع اتصال به میزان وسیعی در ساختمان‌های فولادی - در اتصال لوله و فلنج به کار می‌رود و عالی ترین وسیله‌ی نشان دادن عمل ناحیه‌ی مذاب میان دو سطح عمود برهم است.

۲-۷-۴-۲ تکنیک جوش کاری: الکترود را در وضع صحیح و نزدیک به ریشه‌ی جوش حرکت دهید به شکل ۷-۷ توجه کنید. در این نوع اتصال ضرورت ندارد که الکترود در جهت عمود به درز نوسان کند. لیکن اگر الکترود را آرام آرام به جلو و عقب در سطح قائم و افقی درز توجه کامل نمایید. مقاومت و استحکام این نوع اتصال به اندازه‌ی استحکام جوش سریه سر نیست (در شرایط مساوی).

نوك الکترود بیشتر باید متوجه‌ی سطوح باشد نه لبه‌ی پلیت.

در این نوع جوش خوردگی، حفره - نامنظمی موج‌های جوش، از دیاد جرقه، علائم نادرستی روش جوش کاری است. لبه‌ی جوش در روی سطح افقی باید کاملاً صاف و بدون برگشتگی باشد و نیز خوردگی در آن مشاهده نشود. نقاط شروع و توقف بهشیوه‌ای که قبل از شرح داده شد، خواهد بود.

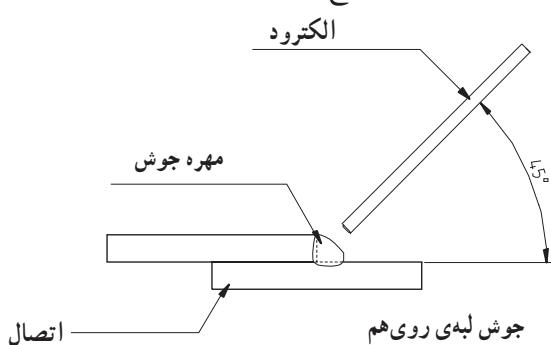

شکل ۷-۷- طرز قرارگیری و جهت پیش روی الکترود

۴-۳-۷- روش اجرای کار:

۱- ورقی از جنس فولاد کم کربن تهیه کنید. برای کنترل اندازه، به نقشه شکل ۷-۶ مراجعه کنید.

۲- از انبار، وسایل جوش کاری به اضافه‌ی گچ صابونی بگیرید.

۳- طبق نقشه، خطوط موازی با گچ صابونی روی ورق بکشید.

۴- ده عدد الکترود «E6013» از انبار بگیرید.

۵- برای وضع صحیح الکترود، به نقشه شکل ۷-۵ مراجعه کنید.

۶- قبل از اقدام به جوش کاری انبر الکترود ترمینال‌ها و کابل جوش کاری را به خوبی بازرسی نمایید.

۷- قطعه‌ی کار را در وضع افقی در روی میز کار و در وسط آن قرار دهید. توجه نمایید که سطح میز کاملاً پاک و عاری از گرد و خاک و جرقه باشد.


۸- ژنراتور را برای شدت جریان «A150-140°» آمپر تنظیم کنید.

۹- در صورت استفاده از ترانسفورماتور، از همین رنج آمپر استفاده نمایید.

۱۰- در صورت استفاده از جریان مستقیم به پوشش ته الکترود توجه کنید.


۴-۷- کار شماره ۴ - جوش دادن درز لبه‌ی روی هم در حالت سطحی

حالت جوش کاری - جوش کاری در حالت سطحی Flat

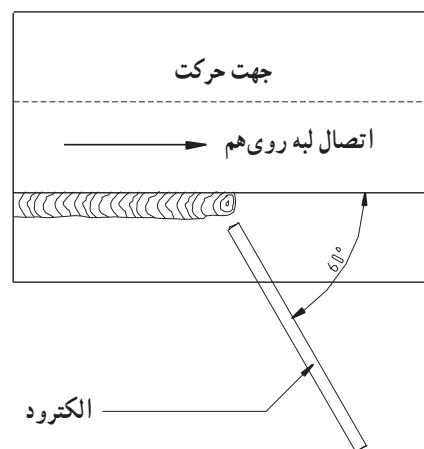


است (شکل ۷-۸).

سطح جوش در این نوع اتصال ممکن است محدب – صاف و یا مقعر باشد و سطح جوش اگر کمی محدب باشد بهتر

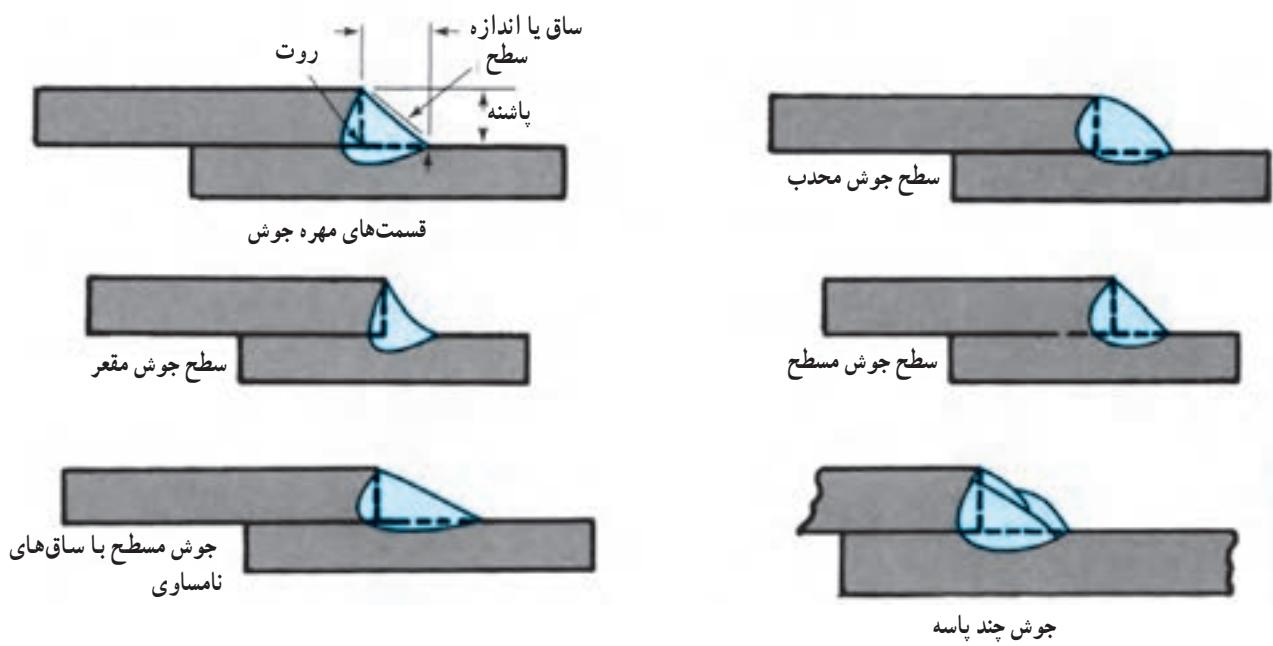

شکل ۷-۸- انواع مختلف سطح جوش

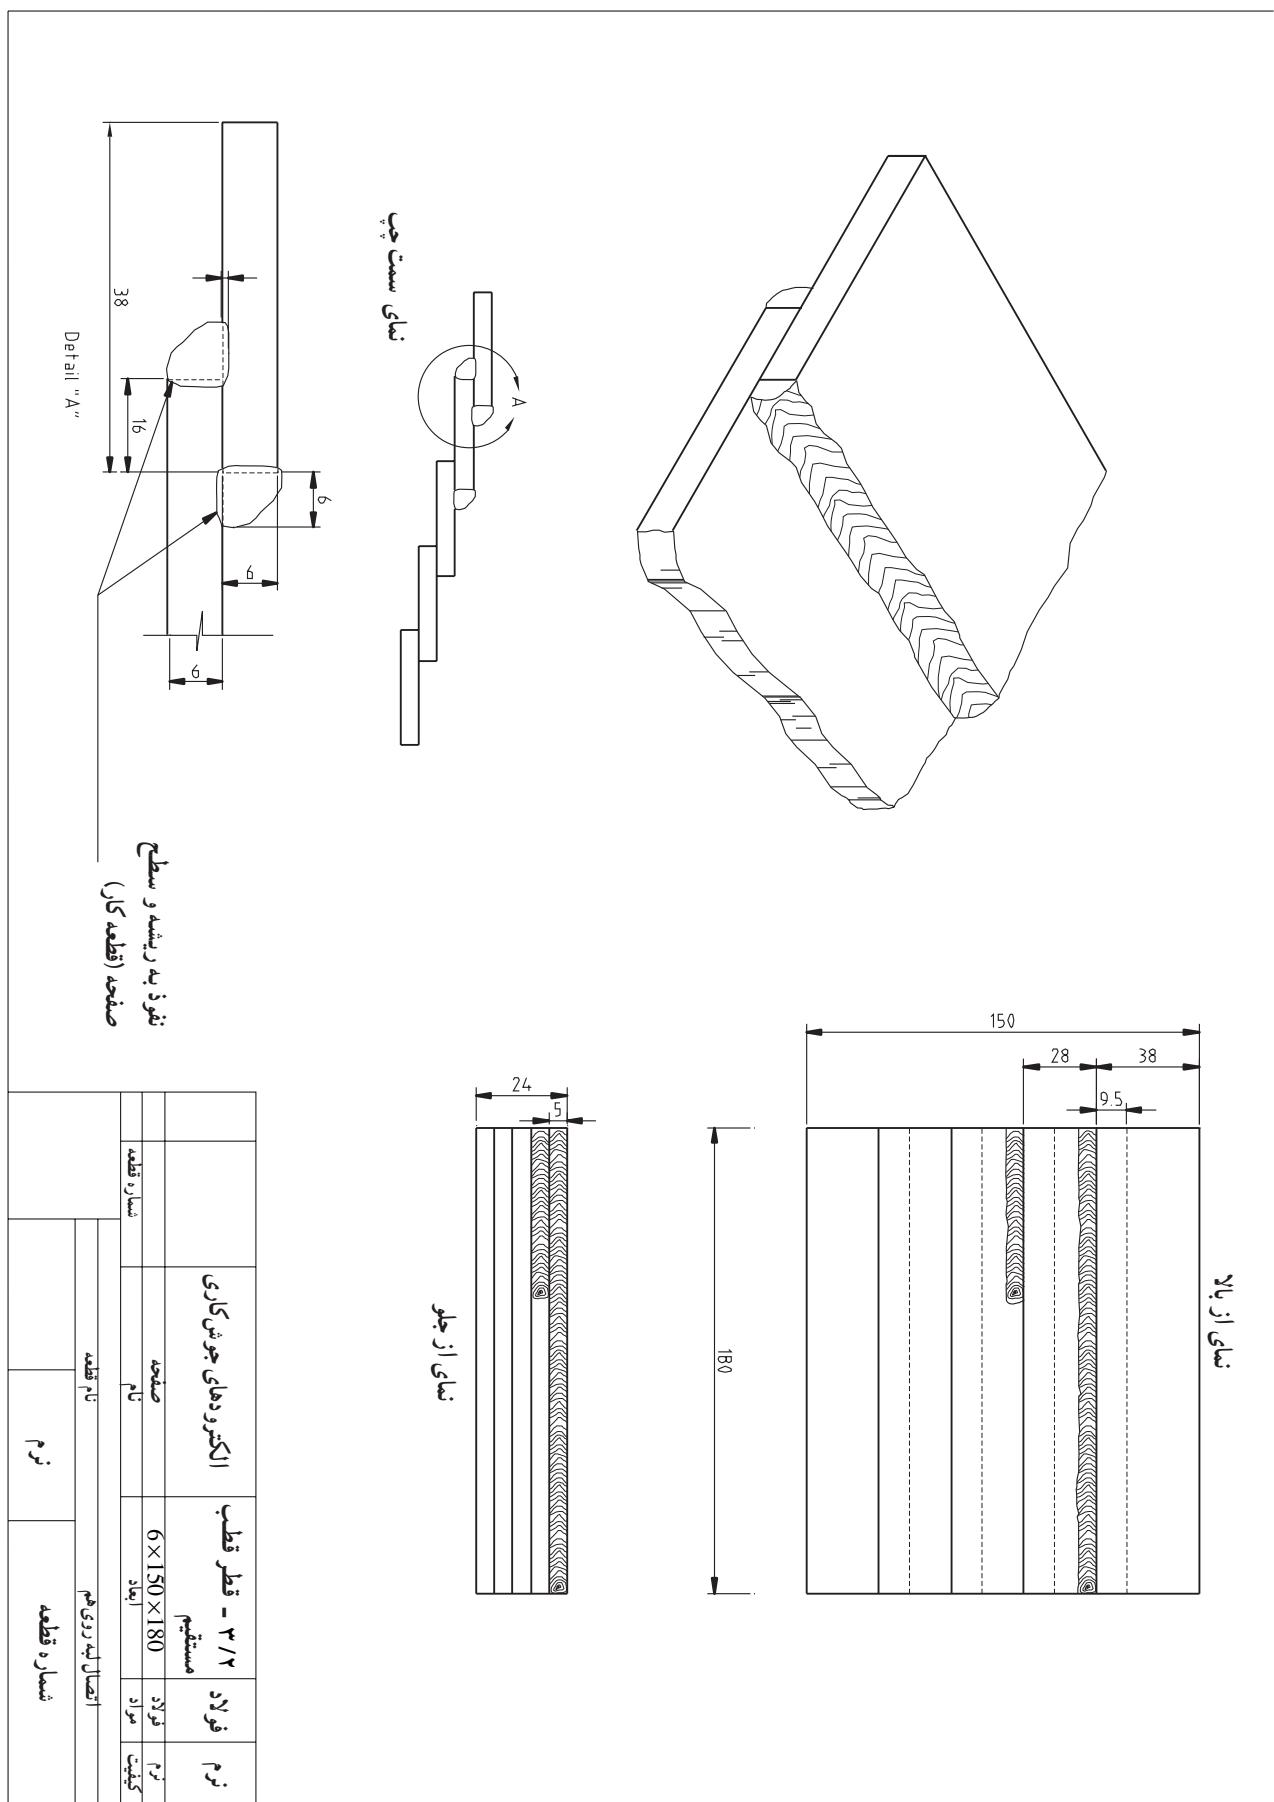

شکل ۹-۷ - نقشه کار شماره ۴


نوع اتصال اگر تحت تأثیر نیروی کشش یا خم شود، چندان دوامی نخواهد داشت، اما به دلیل باصره بودنش به کار می رود. برای جوش کاری این درز مقدار کمی الکترود لازم است؛ زیرا مقداری از فلز اصلی ذوب می شود و جای گزین مذاب الکترود می گردد و گاهی اوقات با قوس الکترود کربنی جوش داده می شود.

۷-۵-۲-تکنیک جوش کاری: جوش کاری درز لبهای کمی از ساده‌ترین روش‌های اتصال است. وضع الکترود باید مطابق با شکل ۷-۱۰ و ۷-۱۱ باشد. در ورق‌های نازک نیاز به ایجاد پخ نیست ولی در قطعات ضخیم به وسیله‌ی برش اکسی‌استیلن یا گوجینگ و یا از طریق ماشین کاری، لبه‌های فلز را پخ می‌زنند. نوع پخ بستگی به طراحی دارد که در «WPS» به آن اشاره می‌شود. پخ‌هایی که به کار برده می‌شود پخ «V» یا «U» و یا «J» هستند. (شکل ۷-۱۱)

در موقع جوش کاری اگر متوجه شدید که عرض گرده‌ی زنجیره‌ای برای پرکردن دو لبه، کفايت نمی‌کند، می‌توان اندکی الکترود را درجهت عمود به درز نوسان داد. اما باید دقت کرد که دامنه‌ی نوسان الکترود به اندازه‌ای باشد که فلز مذاب از لبه‌ی ورق‌ها فرو نریزد. دقت کنید که لبه‌ی هر دو ورق خوب ذوب شده، درهم آمیزد. نقاط توقف و شروع مجدد را به همان ترتیب که گفته شد عمل نمائید.

ایجاد سرباره: سرباره باید روی گرده‌ی جوش را بپوشاند و به آسانی دور شود.

پس از جوش دادن درزهای دو ورق آن را در صندوق اسقاط بیندازید تا هنرجوی دیگری بتواند روی سطح این ورق‌ها تمرين جوش کاری مهره‌های زنجیره‌ای را انجام دهد.

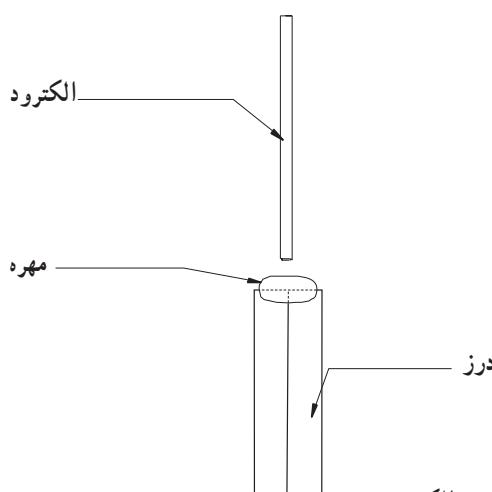

۸۳

شکل ۷-۱۰- طرز قرارگیری الکترود

۷-۴-۳- روش اجرای کار:

- ۱- پنج قطعه‌ی ورق مطابق نقشه ۷-۹ تهیه کنید.
- ۲- وسائل جوش کاری را از انبار بگیرید.
- ۳- قبل از اقدام به جوش کاری کابل‌ها - ترمینال - انبر الکترود را بررسی کنید.
- ۴- ده عدد الکترود «E6013» از انبار بگیرید و اگر لازم باشد قسمت لخت الکترود را تمیز کنید.
- ۵- ژنراتور یا ترانسفورماتور را برای شدت جریان ۱۴۰-۱۵۰ آمپر تنظیم کنید.
- ۶- اگر از ژنراتور استفاده می‌کنید، قطب «DCRP» را به کار ببرید (در نقشه «DCSP» پیشنهاد شده).
- ۷- در ابتدا ورق‌ها را با خال جوش سرهم کنید و ابعاد آن را با نقشه شکل ۷-۹ مطابقت دهید.
- ۸- دقت کنید که در موقع خال جوش زدن لبه‌های دو ورق که روی هم قرار می‌گیرند درز پیدا نکند.

۷-۵- کار شماره ۵ - جوش کاری درز لبه‌ای حالت جوش کاری - جوش کاری در حالت سطحی (Flat Position)

نوع جریان «DCRP


E6011


نوع الکترود «E6013» یا .

E6022


قطر الکترود «3/25 mm

۷-۵-۱- اطلاع عمومی: این نوع درز در ساخت مخازنی که تحت فشار زیاد واقع نمی‌شود، به کار می‌رود. این

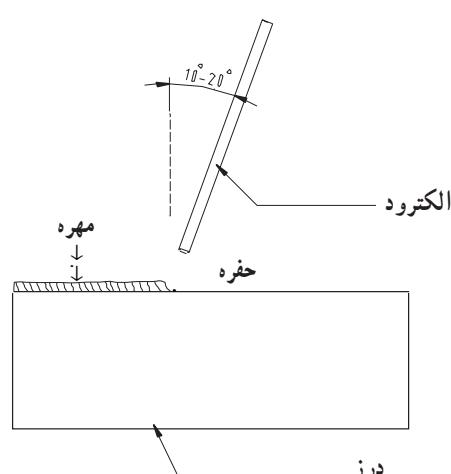




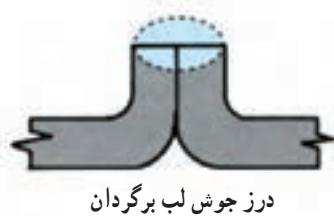


شکل ۷-۱۱- انواع مختلف درز جوش

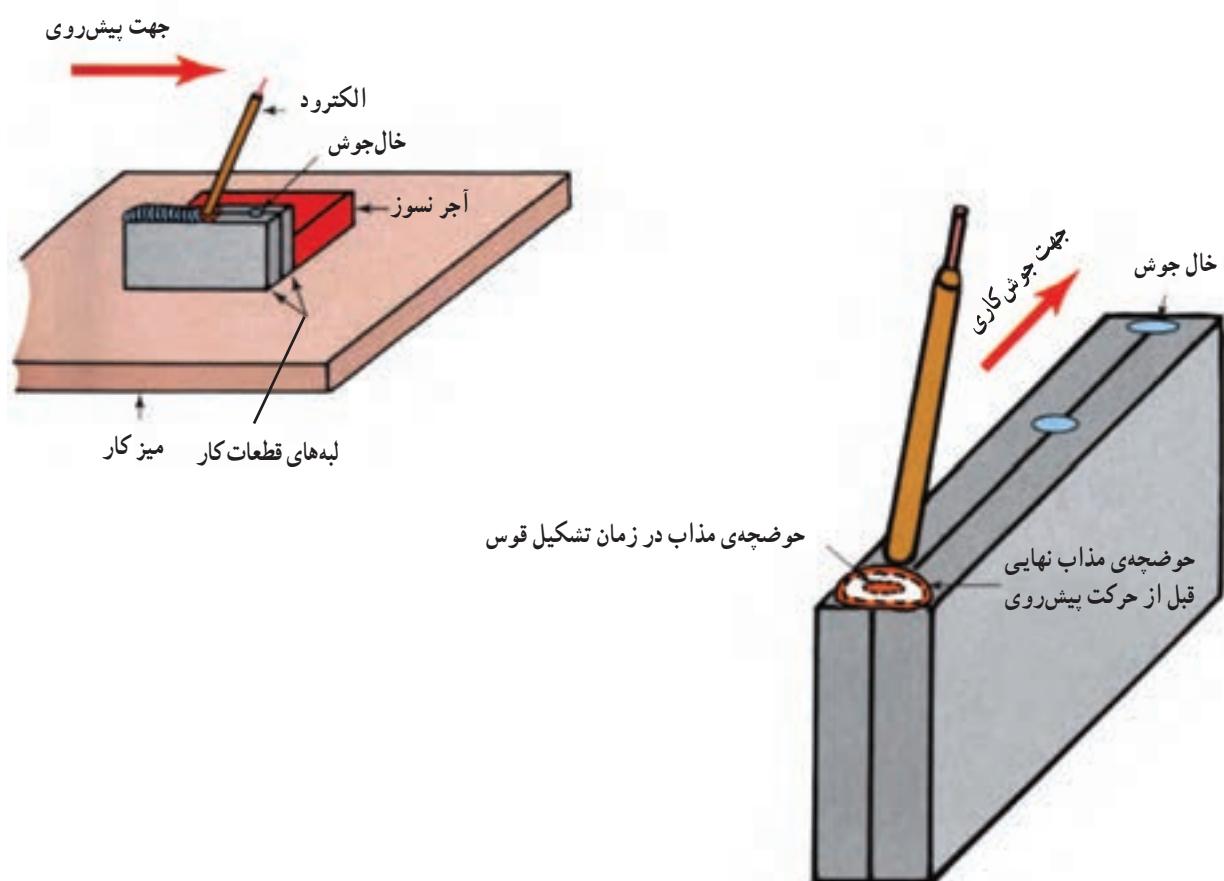

شکل ۷-۱۲- طرز قرارگیری الکترود و جهت پیش روی

شکل ۱۳-۷- مربوط به نوشیه کار شماره ۵

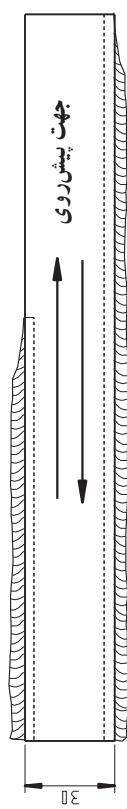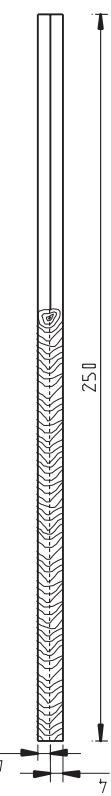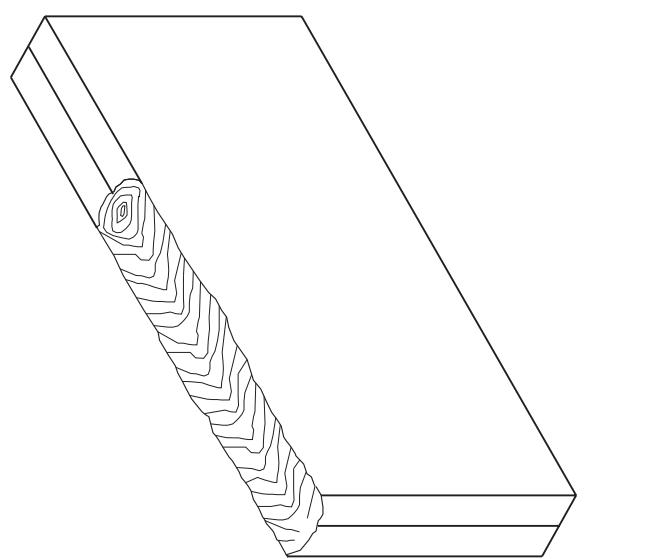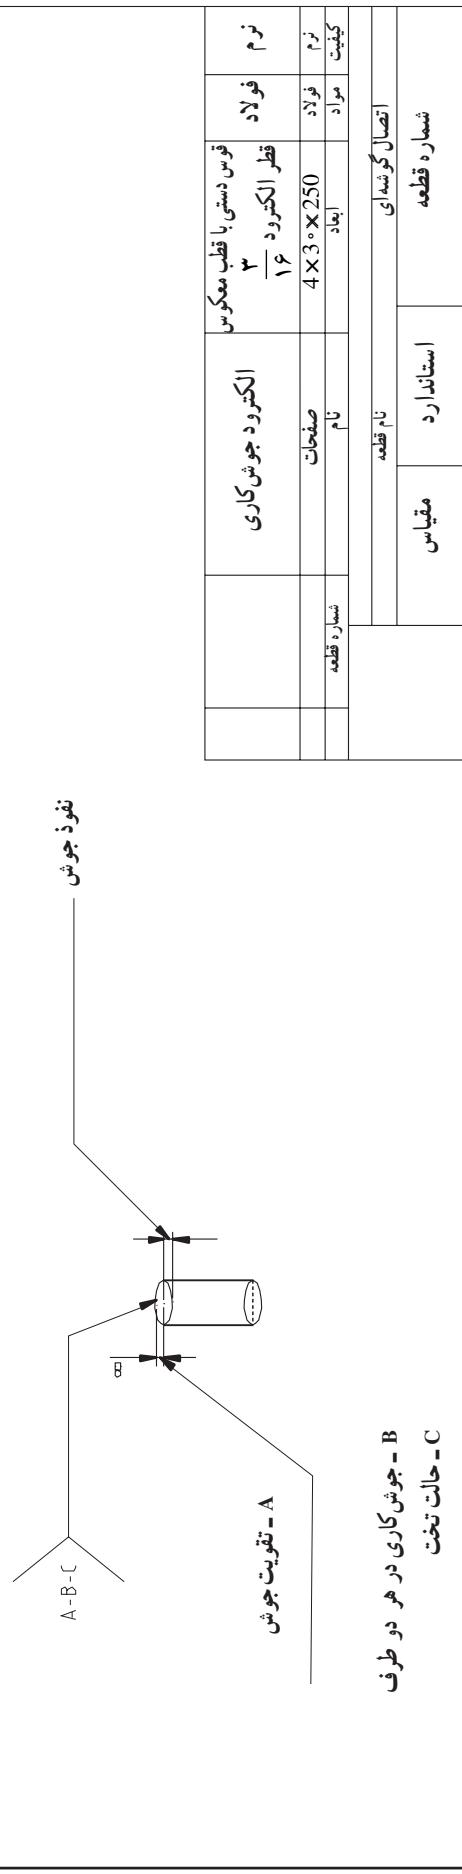

نود جوش


اوقات ناگزیر باید شیار را فقط از یک طرف جوش بدهند. در این صورت استحکام درز جوش باعماق نفوذ جوش که بهنوبه‌ی خود به قطر الکترودی که برای جوش‌کاری مصرف می‌شود و بهشدت جریان و پهناهی درز و ضخامت ورق‌ها بستگی دارد، تغییر می‌کند.

۷-۶-۲- تکنیک جوش‌کاری: الکترود را مطابق شکل ۷-۱۴ نگهداشته و درامتداد درز باید کمی نوسان داد. این حرکت نوسانی موجب گرم شدن فلز پیش از کامل شدن مهره‌ی جوش می‌شود و از طرفی از سوراخ شدن و سوختن لبه‌ها جلوگیری می‌شود و نیز سرباره را بر روی ناحیه‌ی مذاب می‌راند و نمی‌گذارد سر باره داخل فلز مذاب باقی بماند و آن را متخلخل کند.

ثابت و یکنواخت بودن طول قوس و سرعت پیش‌روی الکترود بسیار اهمیت دارد. عدم دقیقت باعث کاهش خاصیت فیزیکی درز جوش می‌شود.

پهنا و ارتفاع گرده باید یکنواخت باشد. شکل ظاهری گرده‌ی جوش باید هموار باشد و موج‌های ظرفی داشته باشد.

سطح گرده‌ی جوش باید انگشتی محدب باشد. لبه‌ی مهره‌ها باید خوب با ورق درآمیخته باشد و کناره‌های آن گود (Undercut) (Undercut) نفاط شروع و توقف، فرورفتگی و برجستگی نداشته باشد. سر باره، باید سطح جوش را بپوشاند و به سهولت ریخته شود.

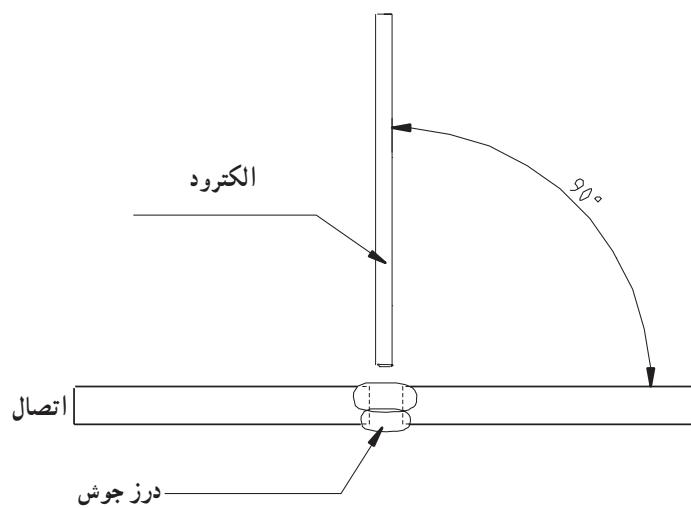

شکل ۷-۱۴- طرز قرارگیری الکترود و جهت پیش‌روی آن

۳-۵- روش اجرای کار:

۱- چهار ورق از جنس فولاد کم کربن تهیه کنید. برای کنترل اندازه به نقشه ۷-۱۳ مراجعه نمائید.

۲- عدد الکترود با وسائل جوش‌کاری از انبار تحويل بگیرید.

۳- قبل از اقدام به جوش‌کاری میزکار - کابل‌ها - ترمینال‌ها و انبر الکترود را بررسی کنید. در صورت مشاهده‌ی هرگونه نقص به مسئولین مراجعه نمایید.

۴- ژنراتور را برای قطب معکوس تنظیم کنید.

۵- مقدار آمپر را براساس نوع الکترودی که استفاده می‌کنید، تنظیم نمایید.

۶- ورق‌ها را کنار هم قرار دهید و با چند خال جوش خوب بهم وصل کنید.


۷- ورق‌های متصل شده را در وضع افقی روی میز جوش‌کاری که خوب تمیز شده بگذارید.

۸- جهت جلوگیری از برگشت اتصال، از آجر نسوز مطابق شکل ۷-۱۲ استفاده کنید.


۹- در این روش اگر طول قوس صحیح باشد، با کمترین ضریب، سر باره می‌ریزد.

۶-۷- کار شماره ۶- جوش دادن درز ساده‌ی بدون پخ سر به سر (Single - square - groove weld)


۱-۶-۷- اطلاع عمومی: در صنعت این نوع اتصال برای کارهای معمولی زیاد استفاده می‌شود. لیکن در عمل اغلب

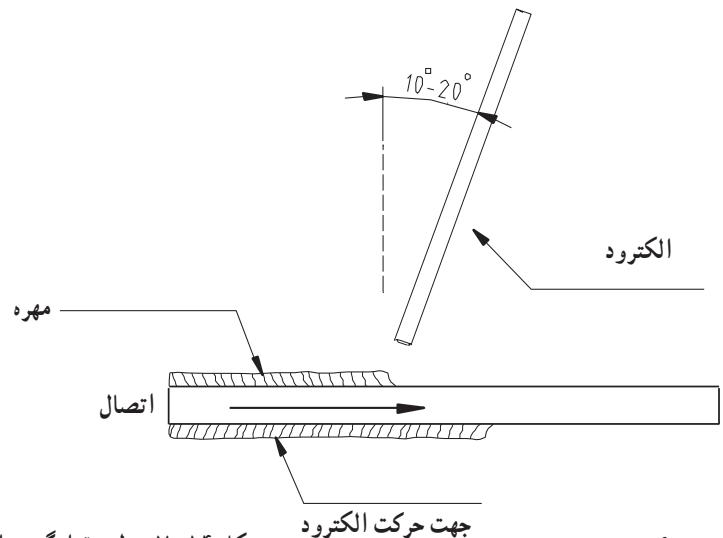

شکل ۱۵-۷- مربوط به کار شماره ۶

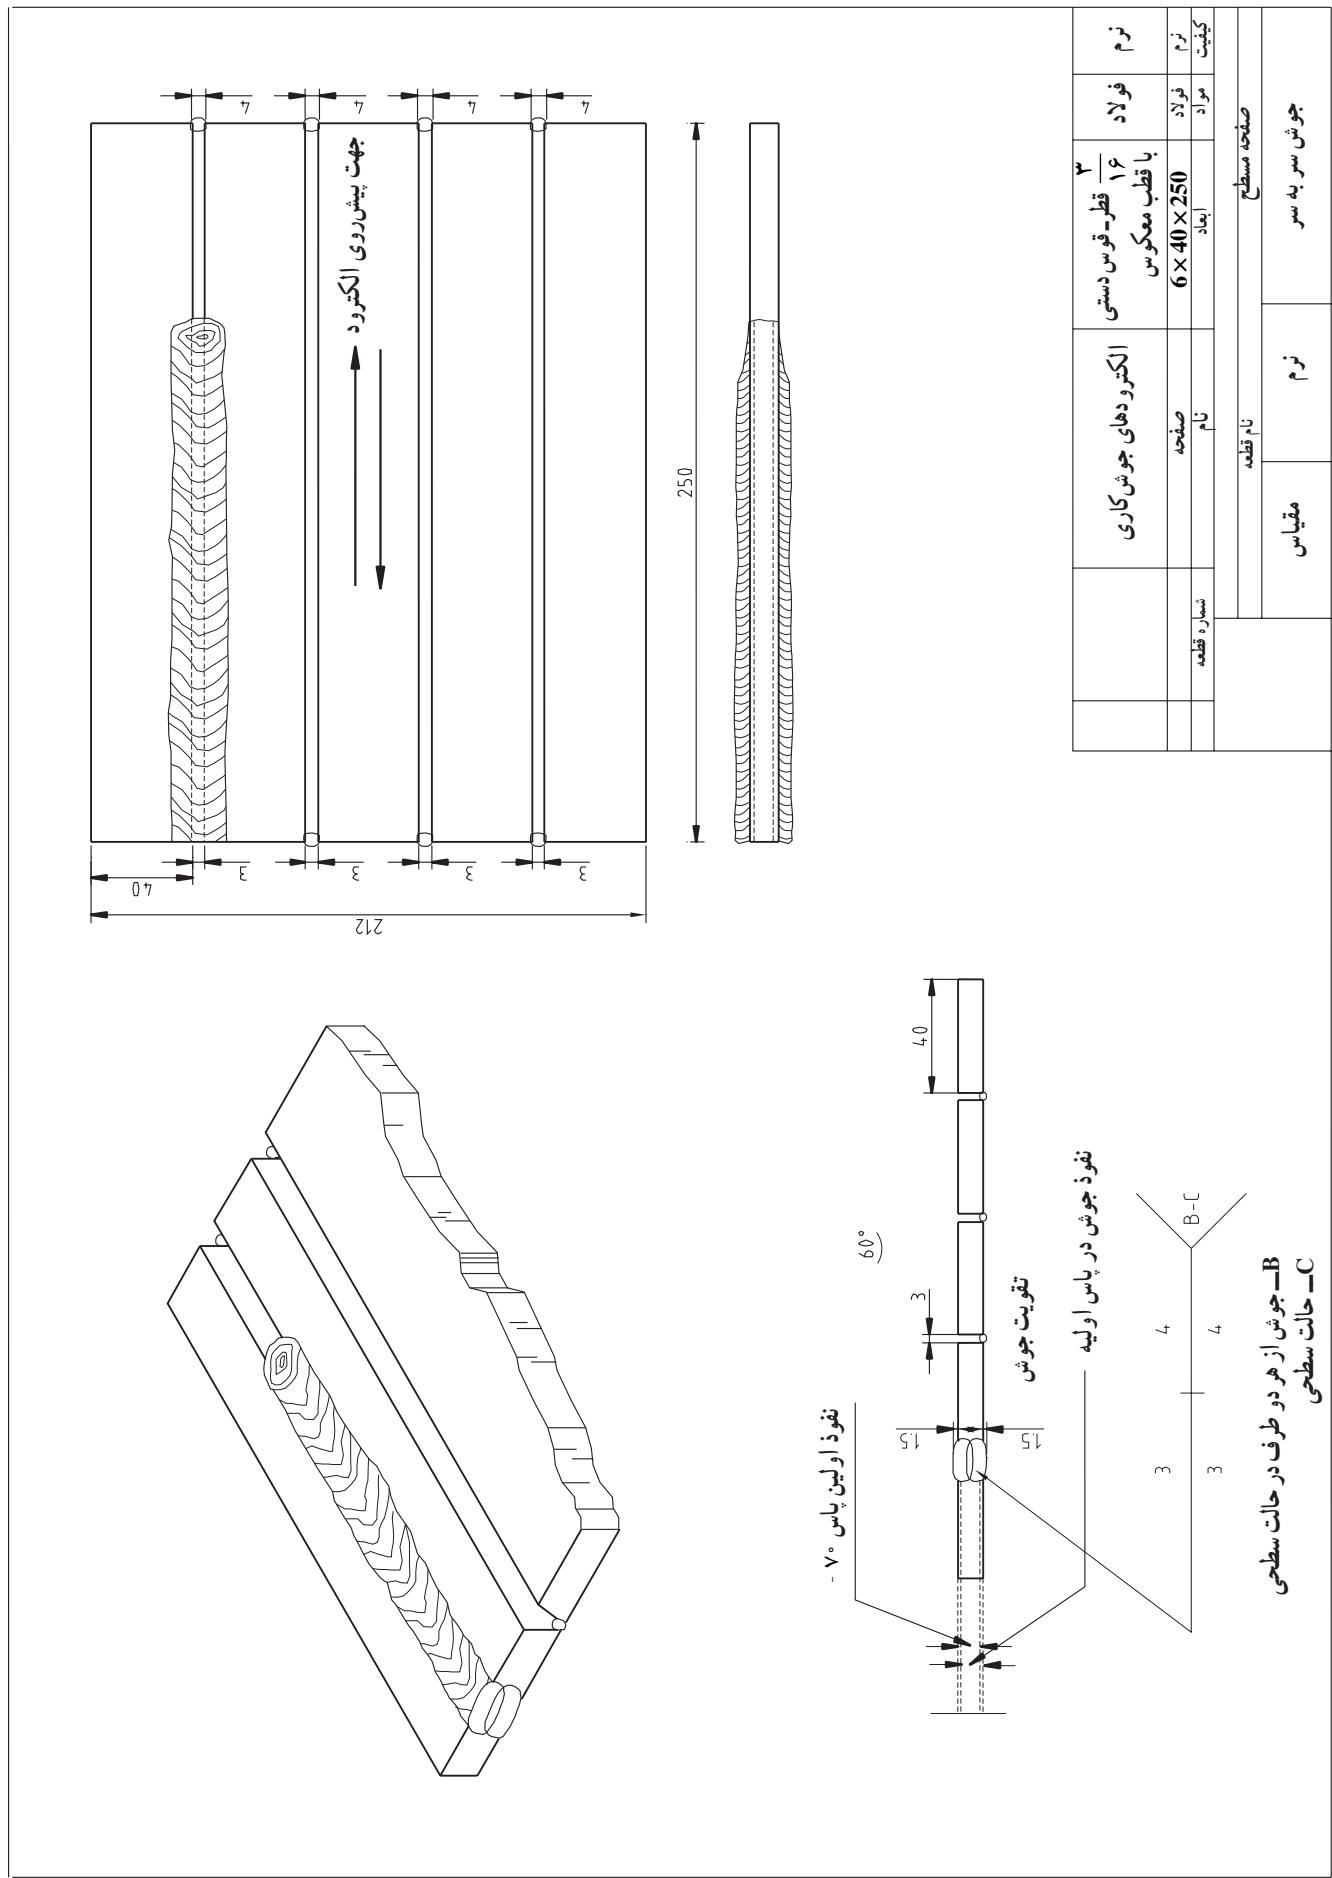

نوع الکترود : الکترود «E60 ۱۳» با قطر $\frac{3}{25}$ میلی‌متر.
۱-۷-۷- اطلاع عمومی: اتصال گوشه‌ای ممکن است به صورت داخلی یا خارجی جوش کاری گردد. اتصال داخلی ممکن است با ایجاد پخ V یا J شکل انجام گیرد یا بدون پخ زدن پلیت‌ها. نوع جوش گوشه‌ای داخلی به صورت ماهیچه‌ای است (جوش‌هایی که سطح مقطع آن‌ها تقریباً مثلث باشد به نام جوش ماهیچه‌ای نامیده می‌شود). مطابق شکل (۷-۱۶).

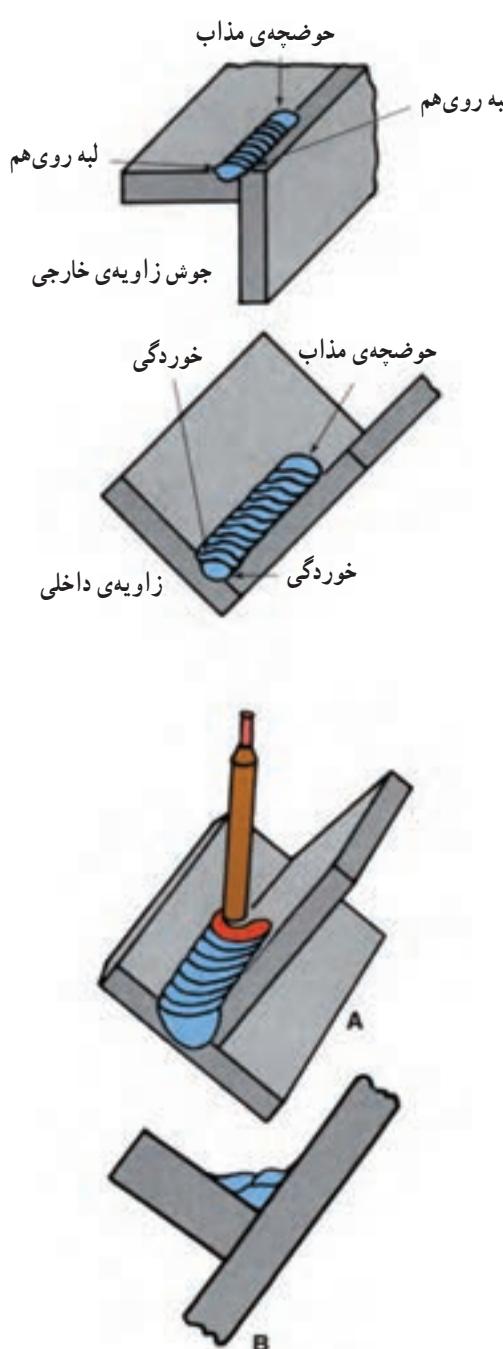

شکل ۷-۱۶- روش‌های مختلف اتصال گوشه‌ای

۷-۶-۳- روش اجرای کار:

- ۱- پنج قطعه ورق از جنس فولاد کم کربن تهیه کنید. برای کنترل اندازه به نقشه ۷-۱۵ مراجعه نمایید.
- ۲- حالت جوش کاری - جوش کاری در حالت سطحی (Flat position)
- ۳- نوع جریان «DCRP»
- ۴- قطر الکترود « $\frac{3}{25}$ » یا « $\frac{1}{8}$ »
- ۵- نوع الکترود «E6010» یا «E6011» یا «E6012»
- ۶- برای وضع الکترود، نقشه ۷-۱۴ را مطالعه کنید.
- ۷- قبل از اقدام به جوش کاری کابل‌ها - ترمینال‌ها - انبر الکترود و میز کار را بررسی کنید.
- ۸- زنراتور را برای قطب معکوس یا «DCRP» تنظیم کنید.


- ۹- شدت جریان را مناسب با الکترودی که مصرف می‌کنید، تنظیم نمایید.
- ۱۰- ورق‌ها را کنار هم بگذارید و آن‌ها را با خال جوش به هم وصل کنید. دقت کنید که خال جوش‌ها محکم باشند.
- ۱۱- طبق شکل ۷-۱۵ ۷- جهت حرکت هر درز با درز مجاورش برعکس است.
- ۱۲- یک سطح را جوش داده، کامل کنید.
- ۱۳- برای جوش کاری سطح بعدی درون درز را کاملاً تمیز کنید، برس کشیده، به‌طوری که کاملاً از سرباره پاک شده باشد.
- ۱۴- سطح دوم را مطابق با روش قبلی جوش کاری کنید.
- ۱۵- عدم دقت در فاصله‌ی بین دو پلیت که آن را «Root» می‌نامند، باعث می‌شود که نفوذ خوب نباشد. (این کار نیاز به تمرین زیادتری دارد).

۷-۷- کار شماره ۷- جوش کاری اتصال گوشه‌ای و T شکل (Corner or T-Joint SMAW)

حالت جوش کاری : جوش کاری در حالت سطحی Flat Position

نوع شدت جریان : ac یا DCRP

از انواع جوش گوشه‌ای اتصال T شکل و سپری می‌باشد. در این نوع اتصال یکی از قطعات بر روی قطعه دیگر قرار می‌گیرد، به طوری که نسبت به هم یکی در حالت قائم و دیگری در حالت افقی قرار می‌گیرند و شکل T را ایجاد می‌کنند. در این نوع اتصال به شدت جریان بیشتری نیاز است. زاویه‌ی الکترود مانند روش‌های دیگر است (شکل ۷-۱۷) و در پلیت‌های ضخیم از حرکت نوسانی نیز استفاده می‌کنند. الکترود باید متوجه ریشه جوش باشد و قوس هرگز باید با سطح ورق در خارج از ناحیه تشكیل مهره‌های جوش تماس پیدا کند.

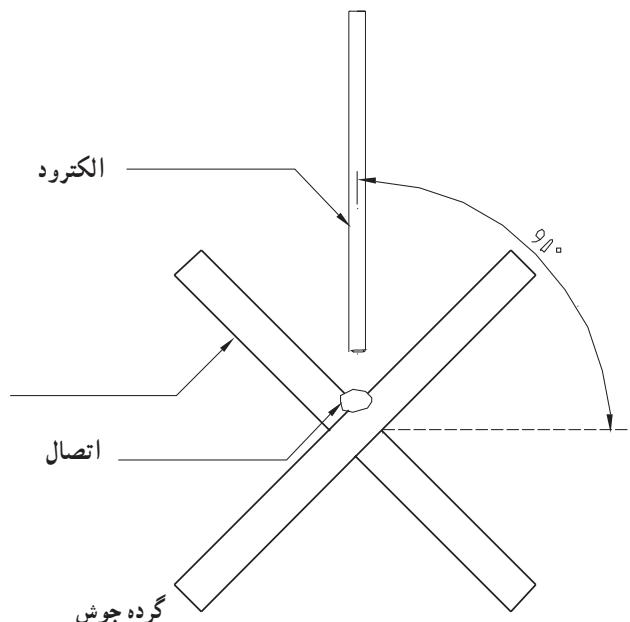


شکل ۷-۱۷-زاویه‌ی الکترود و جهت پیش‌روی آن

جوش گوشه‌ای خارجی را نیز ممکن است بدون پیخ یا با استفاده از پیخ V شکل J و U شکل استفاده کنند.

۷-۷-۲- تکنیک جوش کاری
چه در جوش گوشه‌ای داخلی و چه خارجی مذاب تا ریشه اتصال باید نفوذ کند.

هر دو لبه گرده جوش باید با سطوح هر دو قطعه اندکی درآمیخته باشد. لبه‌های گرده جوش نباید لبه برگشته (Undercut) یا تورفتگی داشته باشد (Overlapping) جوش باید مستقیم و دارای عرض یکنواخت و موج‌های ظرفی باشد.

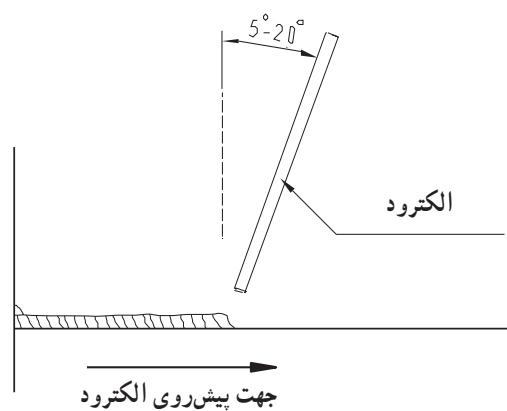


آمیر تنظیم کنید.

- ۵- ورق‌ها را با چند خال جوش محکم به هم وصل کنید.
- ۶- اتصال را در وضع افقی روی میز جوش کاری تمیز شده قرار دهید.
- ۷- بعد از اتمام پاس‌های اول آن‌ها را به خوبی تمیز کرده پاس دوم و پاس سوم را هم جوش دهید.

۷-۷-۳- روش اجرای کار

- ۱- چهار ورق شماره ۶ و ۲ و ۲ تهیه کنید. برای کنترل اندازه به نقشه ۷-۱۸ مراجعه کنید (برای دو کار)
- ۲- ده الکترود به اندازه و نوع مناسب تهیه کنید.
- ۳- برای انتخاب وضع صحیح الکترود به شکل ۷-۱۷ مراجعه کنید.
- ۴- زناتور را برای قطب معکوس و جریان تقریبی ۱۷۰A

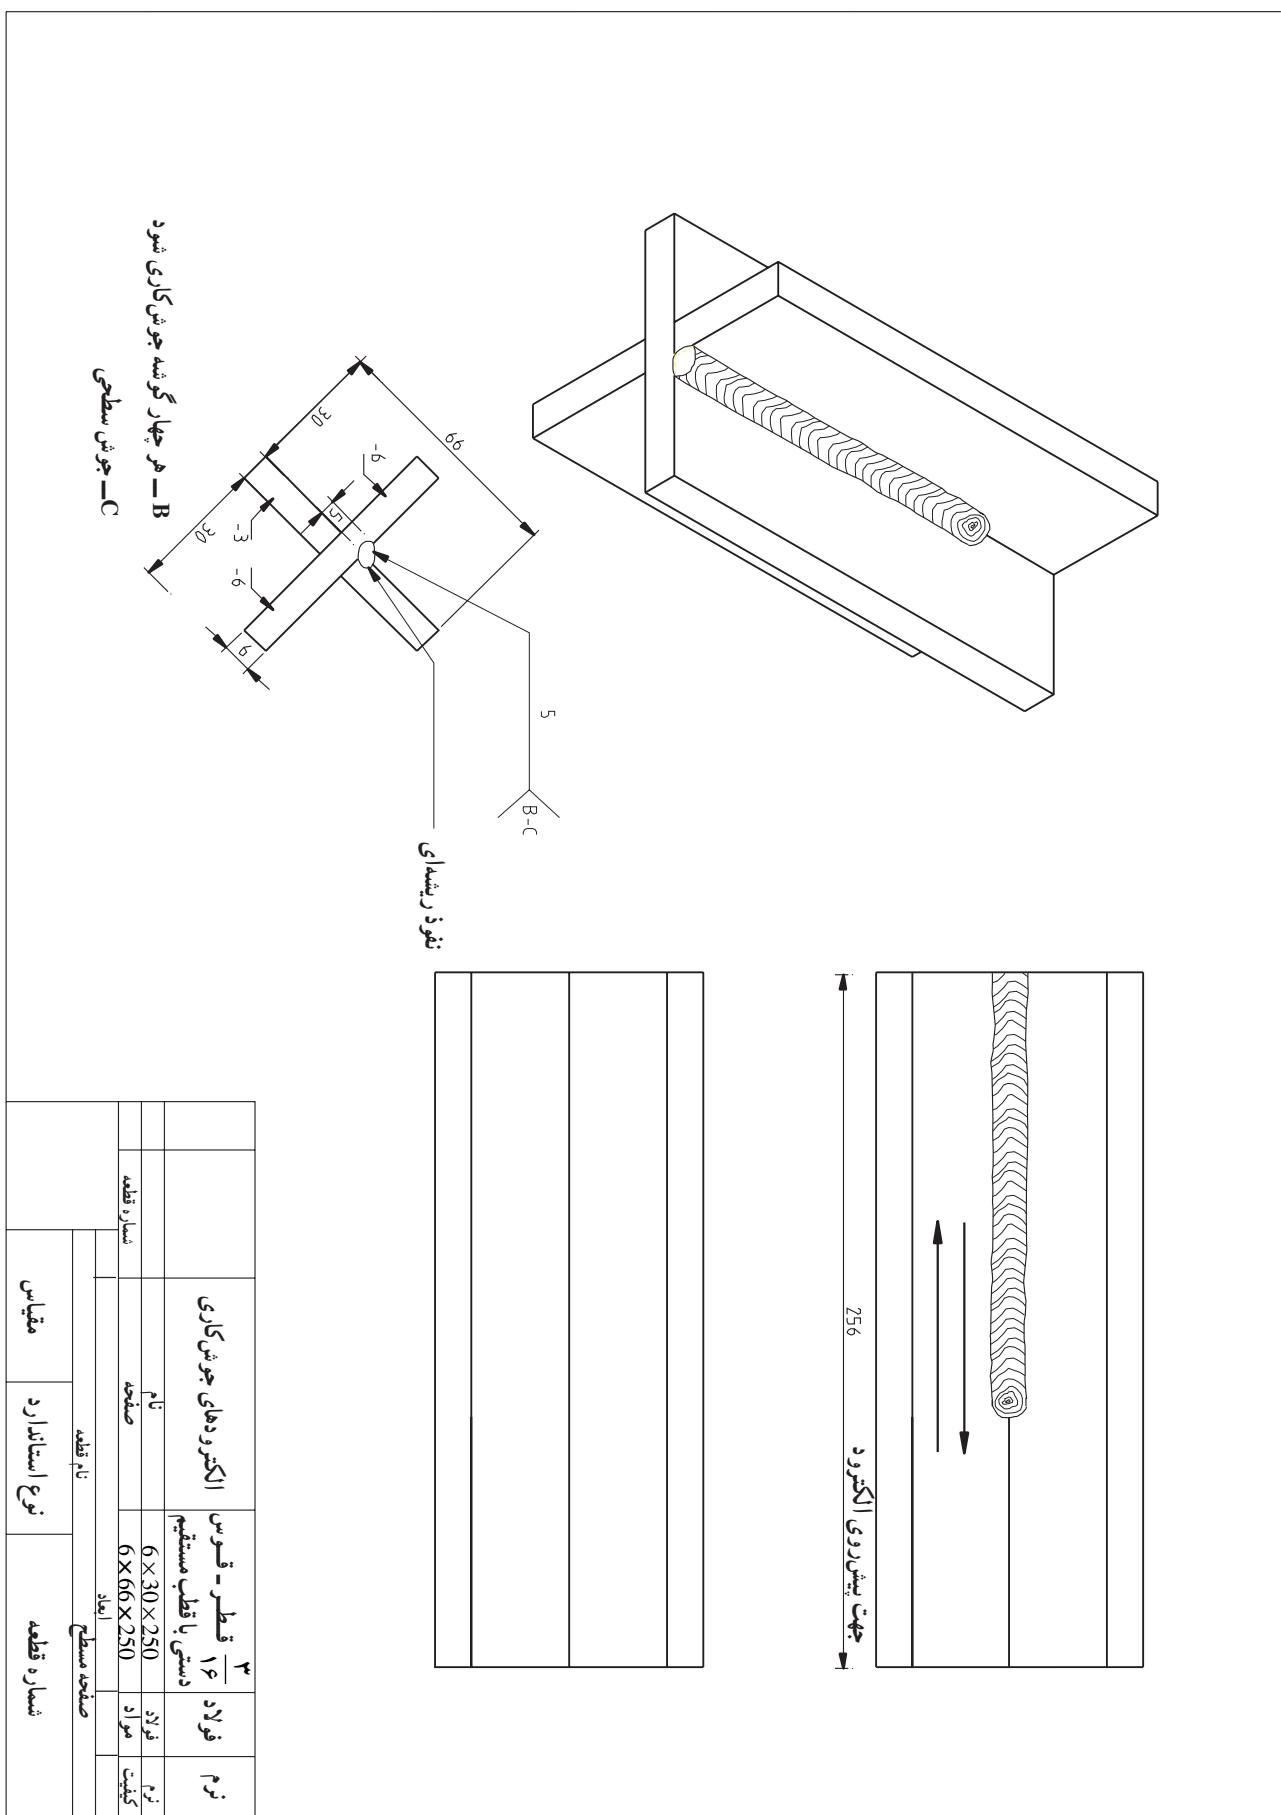

شکل ۱۸-۷ - نقشه مربوط به کار شماره ۷

- ۳-۸-۷- روشنگری کار**
- ۱- پنج قطعه پلیت تهیه کنید. برای کنترل اندازه به نقشه ۷-۲۰ مراجعه نمایید.
 - ۲- وسایل جوشکاری را با اضافه الکتروود از انبار تحويل بگیرید.
 - ۳- کابل های جوشکاری - ترمینال ها - انبر الکتروود و فک الکتروود را کاملاً بررسی کنید.
 - ۴- در صورت لزوم قسمت لخت الکتروود را تمیز کنید.
 - ۵- ژنراتور را برای قطب معکوس و جریان تقریبی ۹۰A آمپر تنظیم کنید.
 - ۶- ورق ها را کنار هم گذاشته طبق نقشه با چند خال جوش آنها را وصل و محکم نمایید.
 - ۷- توجه کنید که فاصله درز جناغی مطابق با نقشه باشد و زاویه ها را کنترل کنید.
 - ۸- پاس اول را با الکتروود ۲/۵ میلی متر جوش بدھید.
 - ۹- توجه کنید که جوش در پاس اول به طوری نفوذ کند که از زیر بیرون زده و به سطح هر دو ورق خوب درآمیخته باشد.
 - ۱۰- پاس اول را به طور کامل تمیز کنید و اگر سرباره به خوبی کنده نشد بدانید که شدت جریان صحیح نبوده یا اینکه طول قوس بیش از حد است.
 - ۱۱- ژنراتور را برای جوشکاری پاس دوم که با الکتروود ۴ میلی متر اجام می شود، تنظیم کنید.
 - ۱۲- سرباره را از روی پاس دوم دور کنید گرده را چتکه بزنید.
- نقاط شروع و توقف:** فرو رفتگی و برآمدگی نداشته باشد. نفوذ و درآمیختگی گرده جوش در پشت درز کامل و یکتاخت باشد.
- نفوذ و درآمیختگی:** هر طبقه باید با طبقات زیر و روی خود و پشت و روی ورق درآمیخته باشد.
- به سطح ورق در اطراف درز جوش خورده ذرات سرباره نچسبیده باشد.
- ایجاد سرباره:** سرباره کاملاً سطح گرده جوش را بپوشاند و به سهولت دور شود.
- اتصال های تمام شده را به صندوق قراصه ها بیندازید تا


۸-۷- کار شماره ۸- جوش دادن زاویه های خارجی یا درز جناغی (Outside Corner) به وسیله ی گرده مرکب

۱-۸-۷- اطلاع عمومی: موارد استفاده این نوع اتصال از سایر اتصالات کمتر است ولی برای تمرین جوشکاری بسیار مطلوب است زیرا به سرعت آماده می شود. برای اینکه درز جوش خورده حداکثر استحکام را پیدا کند گرده جوش باید ریشه ای در داخل نبشی داشته باشد. به همین دلیل معمولاً یک گرده ای از داخل نبشی جوش می دهنند. (شکل ۷-۱۹)

۲-۸-۷- تکنیک جوشکاری: برای جوش دادن پاس اول می توان از تکنیک جوشکاری مهره های زنجیره ای استفاده کرد. پاس اول باید به قسمت پشت ورق ها نفوذ کند و با هر دوی آن ها خوب درآمیزد. برای این منظور طول قوس باید کوتاه باشد و از طول قوس بلند اجتناب کنید. شدت جریان در پاس اول باید زیاد باشد.

پاس دوم و سوم گرده جوش: قطر الکتروود برای این دو پاس جوش ۴ میلی متر است و باید شدت جریان را زیادتر انتخاب کرد. وضع الکتروود باید مطابق شکل باشد و از تکنیک مهره های بافته (زیگزاگ) می توان استفاده کرد.

دامنه نوسان الکتروود در پاس سوم گرده جوش باید بیش از دامنه نوسان الکتروود در پاس دوم باشد. الکتروود را در موقع نوسان از لبه ورق ها بیرون بزید و برای جلوگیری از خوردگی لبه های جوش اندکی در طرفین آن مکث کنید. یقین حاصل کنید که هر پاس جوش با پاس قبلی و با سطح ورق ها خوب درآمیخته باشد. لایه سوم گرده جوش نباید زیاد بلند باشد. (به اندازه هی نقشه مراجعه کنید)

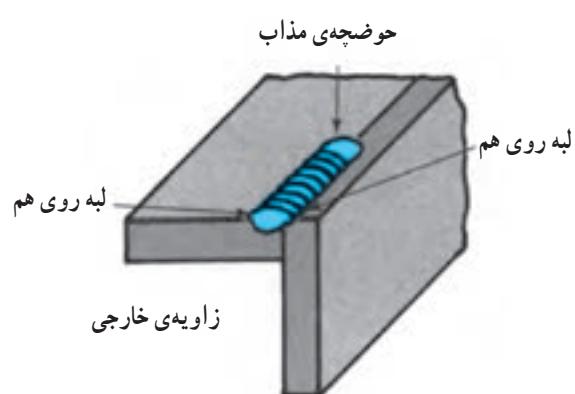


شکل ۷-۱۹- جوش زاویه های خارجی

C - حالات سطحی

تجهیزاتی علامت * نشان دهنده نفوذ جوش ریشه به قسمت پشت
دو قطعه جوش داده شده می باشد.

۹۲

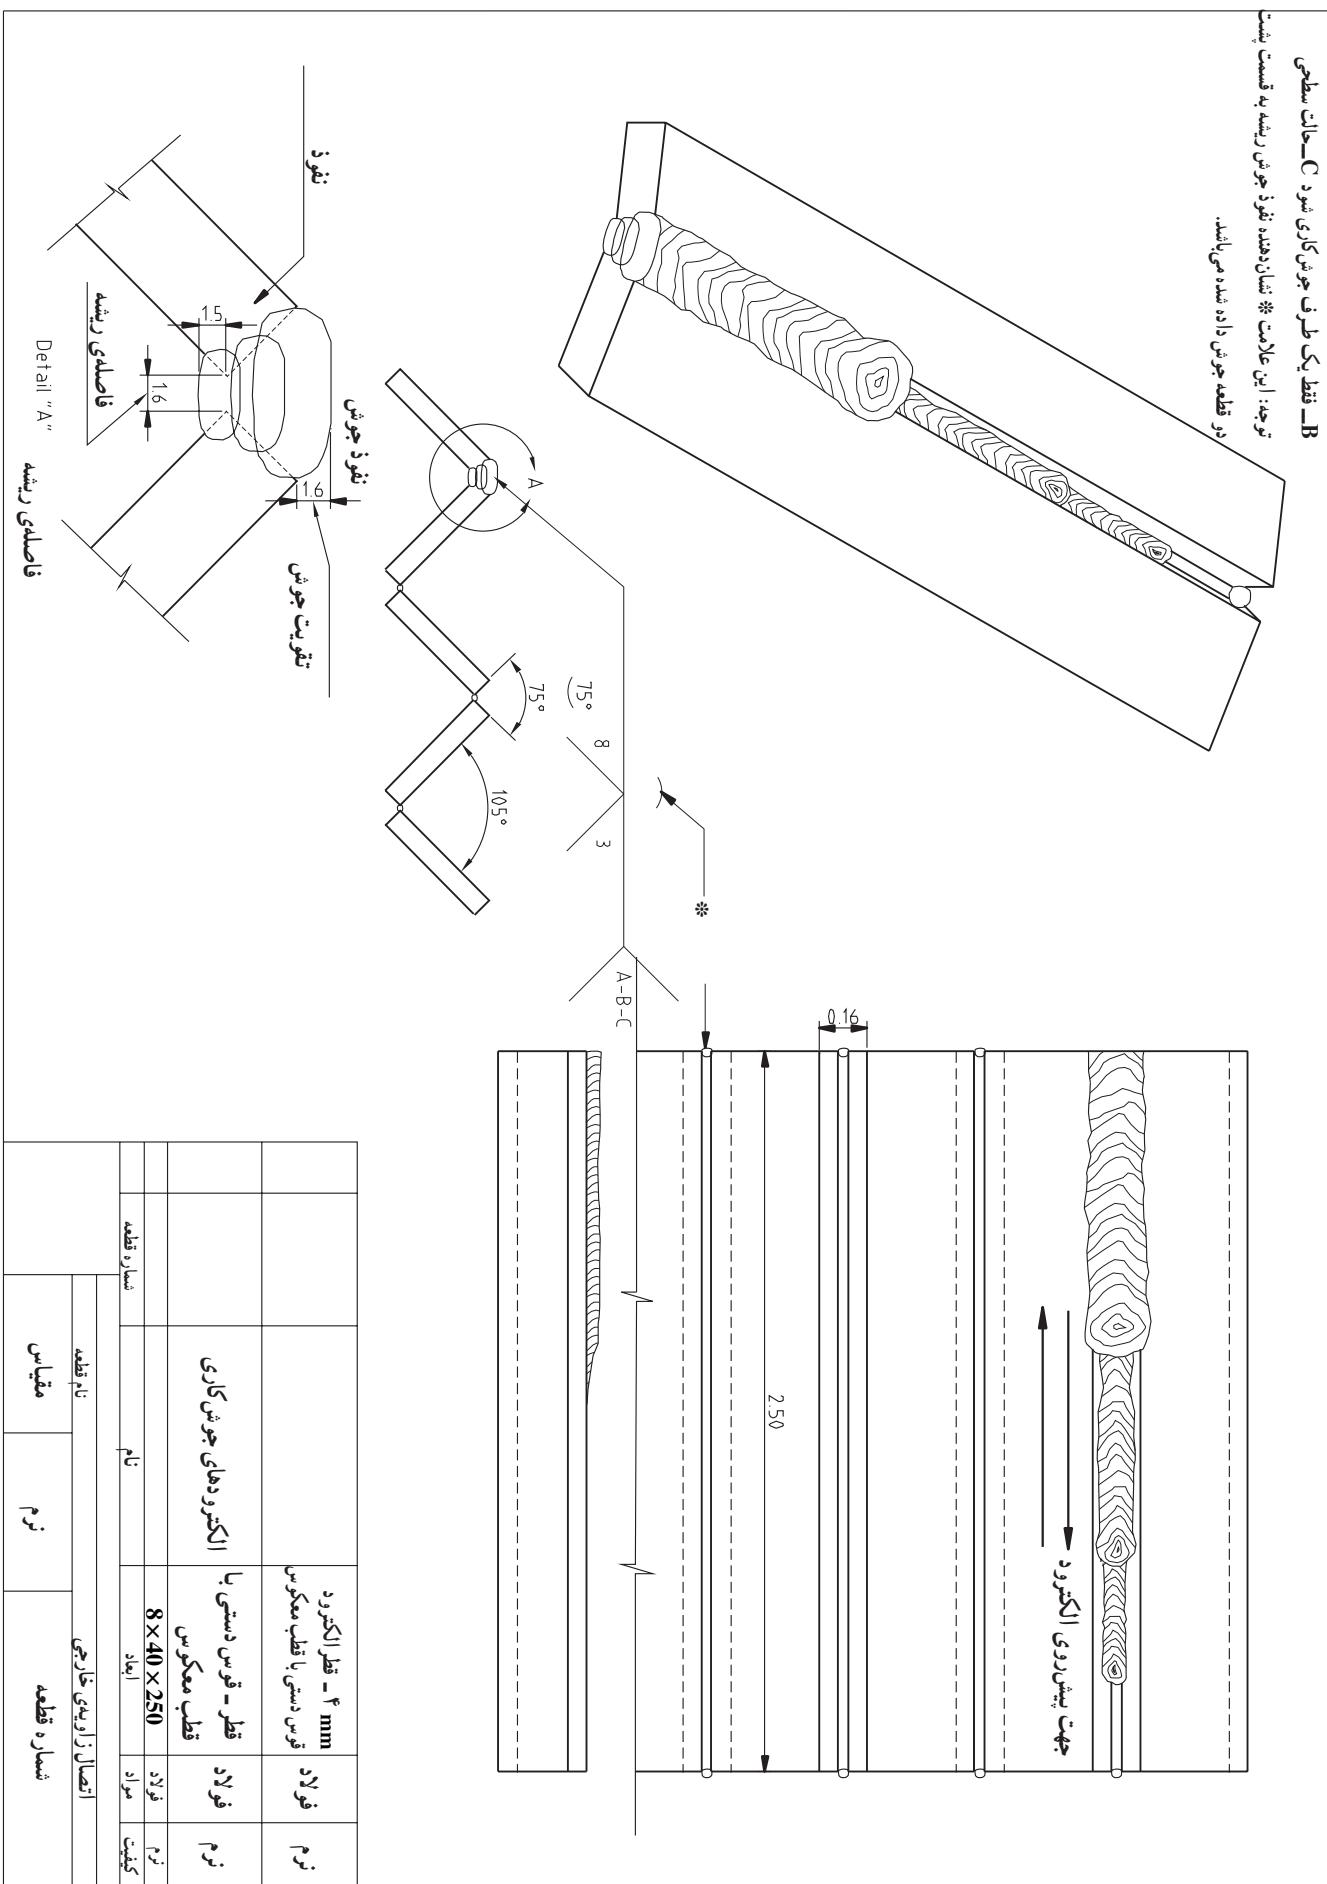


شکل ۷۰-۷۱ — تنشه مربوط به کار شماره ۸

درزهای جناغی و سطح ورق‌ها را برای تمرین جوشکاری مهره‌های زنجیره‌ای یا بافته مورد استفاده قرار داد.

برای تمرینات بعد در دسترس شما باشد.

داخل اتصال نشی را می‌توان برای تمرین جوشکاری

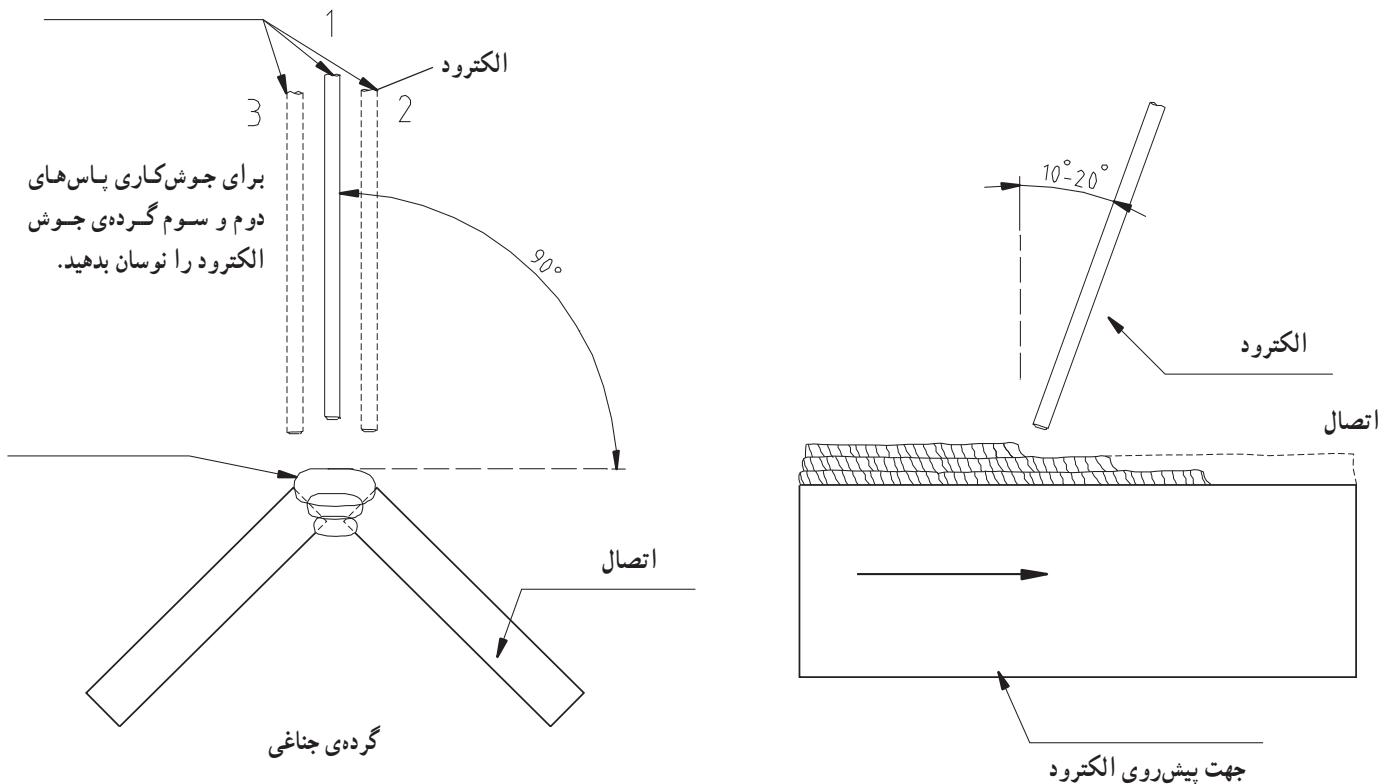

شکل ۷-۲۱- طرز قرارگیری الکترود و جهت پیش روی آن

۷-۹-۱ اطلاع عمومی: در بسیاری از سازه‌های فولادی مانند مخازن تحت فشار - لوله و متعلقات آن - بدنه کشتی و غیره کاربرد بسیار زیادی دارد. در این روش جوشکاری دقیق عمل و مهارت زیادتری نسبت به اتصالات تمرینی قبل لازم است و اگر جوشکاری به طور صحیح اجرا شود مقاومت ناحیه جوش حداقل مساوی فلز پایه خواهد بود. در این نوع جوشکاری با روش Keyhole آشنا می‌شوید.


۷-۹- کار شماره ۹- جوشکاری اتصال سر به سر در حالت سطحی

حالت جوشکاری - جوشکاری در حالت سطحی

نوع جریان - DCRP یا DCSP

نوع الکترود - E6011 یا E6012

قطر الکترود - ۳/۲۵ میلی متر یا $\frac{1}{8}$ "

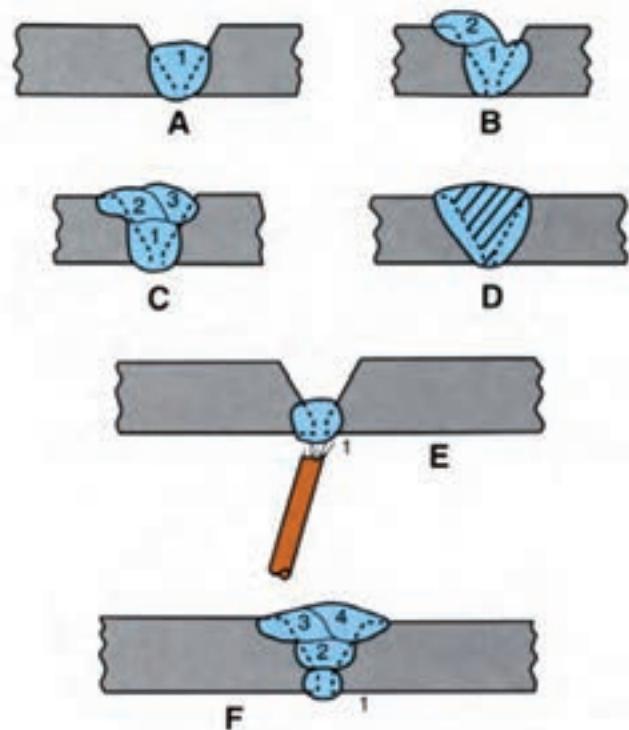


شکل ۷-۲۲- اتصال سر به سر با پیخ

نشان داده شده است.
قبل‌اً باید هر دو پلیت را با خال‌جوش محکم کرد و سطح هر دو پلیت باید در یک راستا باشد.
در پاس اول جوش باید هر دو پلیت را ذوب کرده تا نفوذ کامل باشد.
برای اطمینان از نفوذ کامل لازم است که در موقع جوش کاری بین دو لبه پلیت یک حفره‌ی کلیدی شکل ایجاد کرد (روش Keyhole). ریشه می‌توان ایجاد کرد (به شکل ۷-۲۴ توجه کنید)
اگر اندازه Keyhole ثابت نگه داشته شود اندازه نفوذ یک‌نواخت می‌گردد.
در موقعی که طول درز زیاد است و لازم است که بیش از یک الکترود به کار برده شود در نقاط توقف و شروع مجدد


۷-۹-۲- تکنیک جوش‌کاری: معمولاً جوش سربه سر را برای آموزش دادن روی پلیت‌هایی به ضخامت ۶ تا ۱۰ mm از جنس فولاد کم کریں اجرا می‌کند، زیرا در این اندازه ضخامت یا بیشتر به ایجاد پیخ برای حصول اطمینان نفوذ جوش نیاز می‌باشد.
نوع پیخ ۷ شکل است و می‌توان زاویه پیخ را ۶۰ و ۷۰ و ۹۰ و ۱۰۰ درجه اختیار کرد. در موارد خاص از زاویه‌های بیشتر یا کمتر نیز استفاده می‌کنند. هرچه زاویه بیشتر باشد اندازه Root کاهش می‌باید و بالعکس هر چه زاویه‌ی پیخ کمتر باشد اندازه Root افزایش می‌باید.
بعد از پیخ‌زنن هر دو پلیت لبه‌های تیز ورق را با سنگ یا هر وسیله‌ی دیگر می‌تراشند که آن را پاشنه جوش یا Root face می‌نامند. در شکل ۷-۲۳ اندازه Root face و Root ۱/۶mm هر دو است. این اندازه‌ها قابل تغییر است و بستگی به شرایط کار دارد.
در شکل ۷-۲۶ طرز قرارگیری الکترود و جهت پیش روی آن

روش‌های گفته شده قبلی را به کار برد.

در تمرینی که انجام می‌دهید زاویه‌ی پخ 60° است و چون

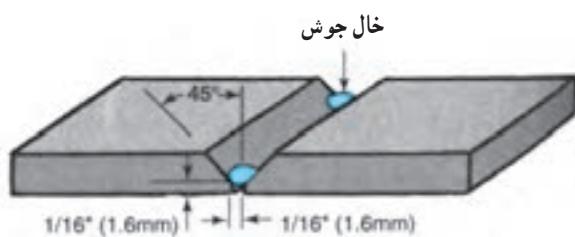


شکل ۷-۲۳- اندازه روت (Root face) و روت فیس (Root face)

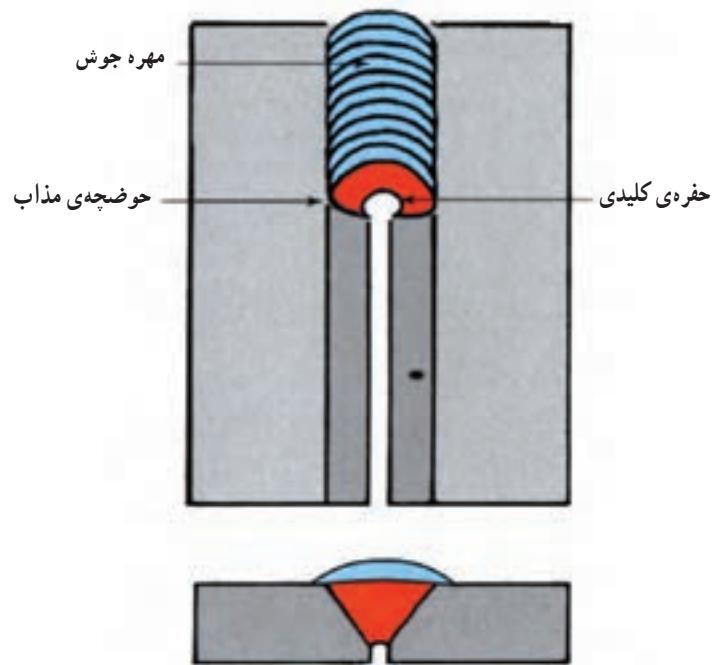


شکل ۷-۲۴- روش اتصال جوش سر به سر پخ دار

فقط یک طرف جوش کاری می شود

حالت جوش سلطی

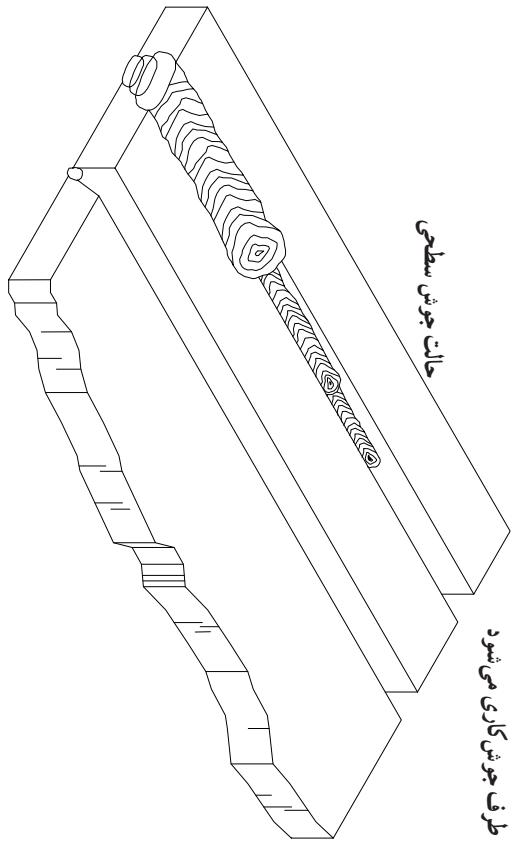


جهت پیش روی

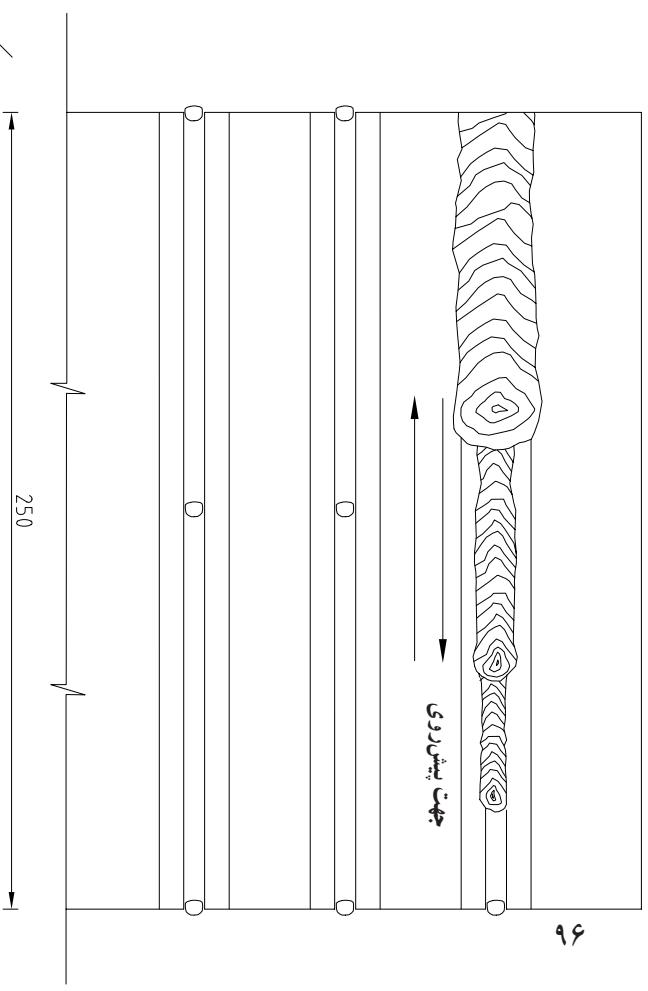

250

The technical drawing illustrates a mechanical assembly. At the top, a pulley is mounted on a horizontal beam. A cable from the pulley passes over a vertical support structure. The support structure features a trapezoidal base with a width of 4.0 and a height of 3. A diagonal member connects the top of the base to a vertical column. The column has a thickness of 3 and a height of 8. A bracket at the top of the column is labeled with an angle of 60°. A horizontal dimension line indicates a distance of 3 between two points on the vertical column. A callout labeled 'A-B-C' points to the vertical column.

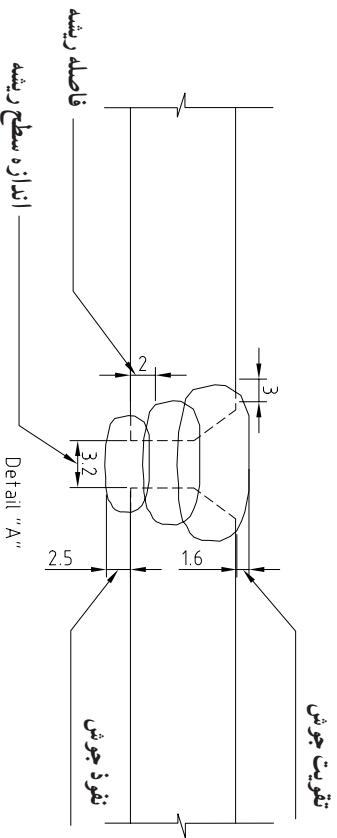

نام	فولاد	قطر الکترود mm	نام
کفنت	نرم	فولاد	کرو دهی جوش کاری
کفنت	نرم	فولاد	قوس دستی با قلب معکوس
نام	نرم	فولاد	کرو دهی جوش کاری
نام	نرم	فولاد	قوس دستی با قطب
صفعات	نرم	فولاد	کرو دهی جوش کاری
نام	نرم	فولاد	قوس دستی با قطب
شماره قطعه	نام	نام	نام
جوش کاری بخانگی یک طرفه	نام	نام	نام
شماره قطعه	نام	نام	نام
مقیاس	نرم	نرم	نام

می‌گردد.

۴-۷- بازرسی جوش:


نقاط شروع و توقف: برجسته یا فرو رفته نباشد.
ابتدا و انتهای: یک اندازه باشد. فرورفتگی‌ها پر شده باشد.
نفوذ و درآمیختگی: گرده‌ی جوش باید با پشت ورق‌ها
و تمام سطح درز درآمیخته باشد.

به سطح ورق در اطراف گرده‌ی جوش ذرات سرباره
نچسبیده باشند.

ایجاد سرباره: سرباره، خوب سطح گرده‌ی جوش را
پوشاند و به سهولت دور شود.
ورق‌های جوش خورده را به صندوق قراشه برگردانید تا
برای استفاده بعدی در دسترس باشد. ممکن است ورق‌ها در
امتداد درز بریده و لبه آنها برای تمرین جوش‌کاری درز جناغی
دوباره پخ زد یا از سطح آن برای تمرین جوش‌کاری مهره‌ها استفاده
کرد.


۷-۹- روش اجرای کار:

- ۱- پنج ورق تهیه کنید و برای پخ زدن می‌توان از برش
اسکی استیلن یا ماشین کاری استفاده کرد.
- ۲- وسایل جوش‌کاری و الکترود را از انبار تحویل بگیرید.
- ۳- قبل از اقدام به جوش‌کاری، کابل‌ها - ترمینال‌ها -
انبر الکترود و میز کار را بازرسی کنید.
- ۴- ژنراتور را برای قطب معکوس تنظیم کنید.
- ۵- پلیت‌ها را با خال‌جوش بهم وصل و محکم نمایید.
- ۶- توجه کنید که اندازه Root face مطابق با
نقشه ۷-۲۳ باشد و پلیت‌ها کاملاً در یک سطح باشند.
- ۷- در جوش‌کاری پاس اول از گرده زنجیره‌ای استفاده
کنید و اندکی الکترود را در امتداد درز به جلو و عقب نوسان
دهید.
- ۸- چنانچه بتوانید keyhole را در تمام زمان جوش‌کاری
یک اندازه نگه دارید مطمئن باشید که نفوذ جوش یکنواخت

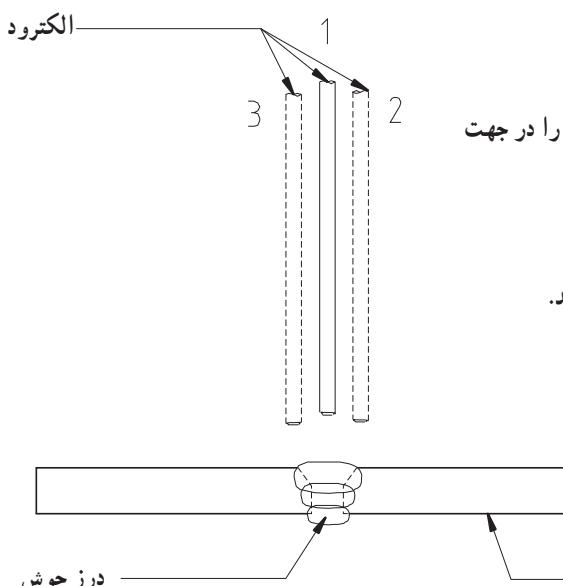


شکل ۷-۲۶- طرز قرارگیری و جهت پیش روی الکترود

جهت پیش روی الکترود - در جوش‌کاری طبقه اول
الکترود را در امتداد درز نوسان بدھید.

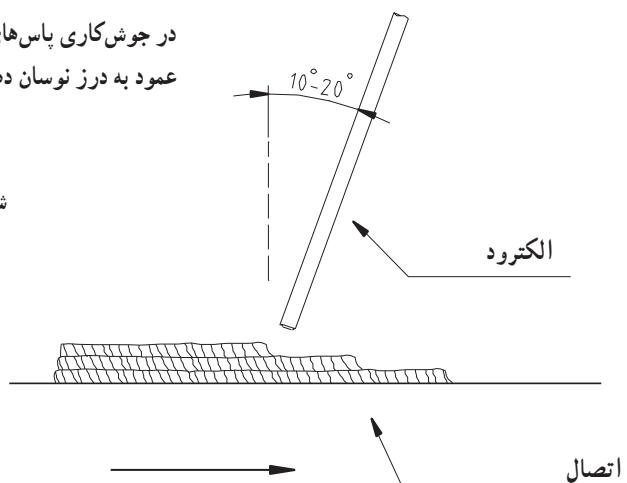

ارتفاع و بهنای گرده باید یکنواخت باشد.
ظاهر گرده باید هموار بوده فرورفتگی نداشته باشد.
اندازه: به نقشه مراجعه کنید. گرده را با فرمان جوش آزمایش کنید.
لبه‌های گرده باید خوب به فلز اصلی درآمیزد و گود یا برگشته نباشد.
نقاط شروع و توقف: به اندازه‌ی کامل باشد. حفره‌ها پرشده باشد.
نفوذ و درآمیختگی: گرده‌ی جوش باید به کنج درز و سطح ورق و لوله، خوب درآمیخته باشد.
به سطح ورق در اطراف گرده سرباره جرقه نچسبیده باشد.
ایجاد سرباره: سرباره گرده‌ی جوش را بپوشاند و بهسهولت دور شود.
ورق‌های تمام شده را به صندوق اسقاط بیندازید تا برای استفاده بعدی در دسترس باشد. سطح ورق در میان تسممه‌ها را می‌توان برای تمرین مهره‌های زنجیره‌ای مورد استفاده قرار داد.

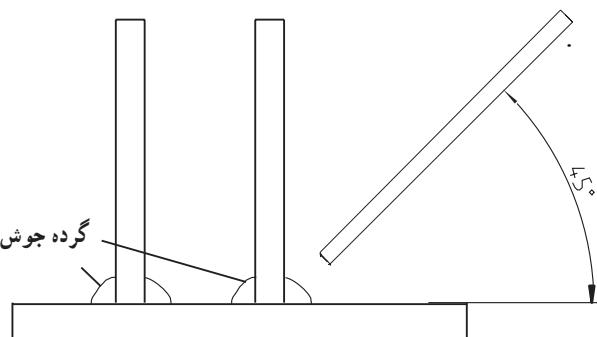


۷-۱۰- کار شماره ۱۰- جوش دادن لوله روی پلیت صاف در وضع قائم در یک پاس
نوع جریان قطب مستقیم یا DCSP
قطر الکترود ۴ و ۵ میلی‌متر
نوع جوش - ماهیچه‌ای


۱-۷- اطلاع عمومی: این نوع اتصال شبیه به کارهای مخزن سازی است. در این تمرین نرمش و قابلیت انعطاف دست، در نگهداشتن الکترود جوش کاری در مکان تنگ مورداستفاده قرار می‌گیرد.

۲-۷- تکنیک جوش کاری: تکنیک جوش کاری این نوع اتصال با روش جوش کاری درزهای ساده در وضع سطحی، اختلافی ندارد، جز آنکه وضع الکترود بیوسته تغییر می‌کند و فضای کار محدود می‌باشد. به علاوه مهارتی است که افراد را برای جوش دادن لوله‌های ثابت آماده می‌کند. سطح جوش باید باشد. (شکل ۷-۲۷)

چنانچه فیلر جوش در اختیار دارید ابعاد جوش را اندازه بگیرید. دقیق کنید که اندازه‌های گرده جوش، یکنواخت باشد.

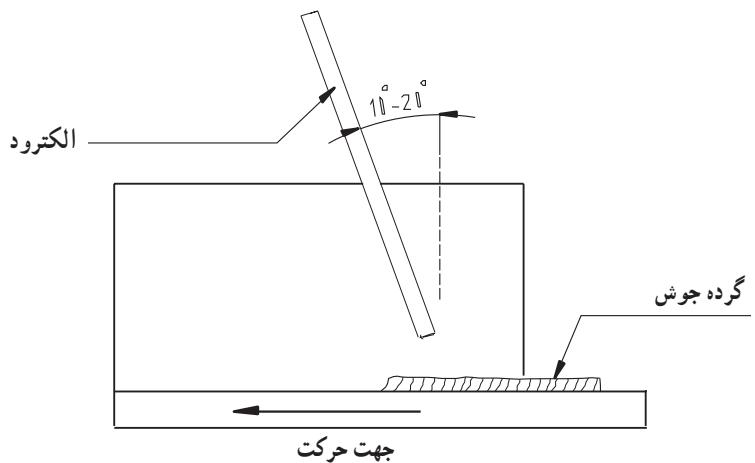

شکل ۷-۲۷- زاویه جوش و الکترود و جهت پیش روی آن

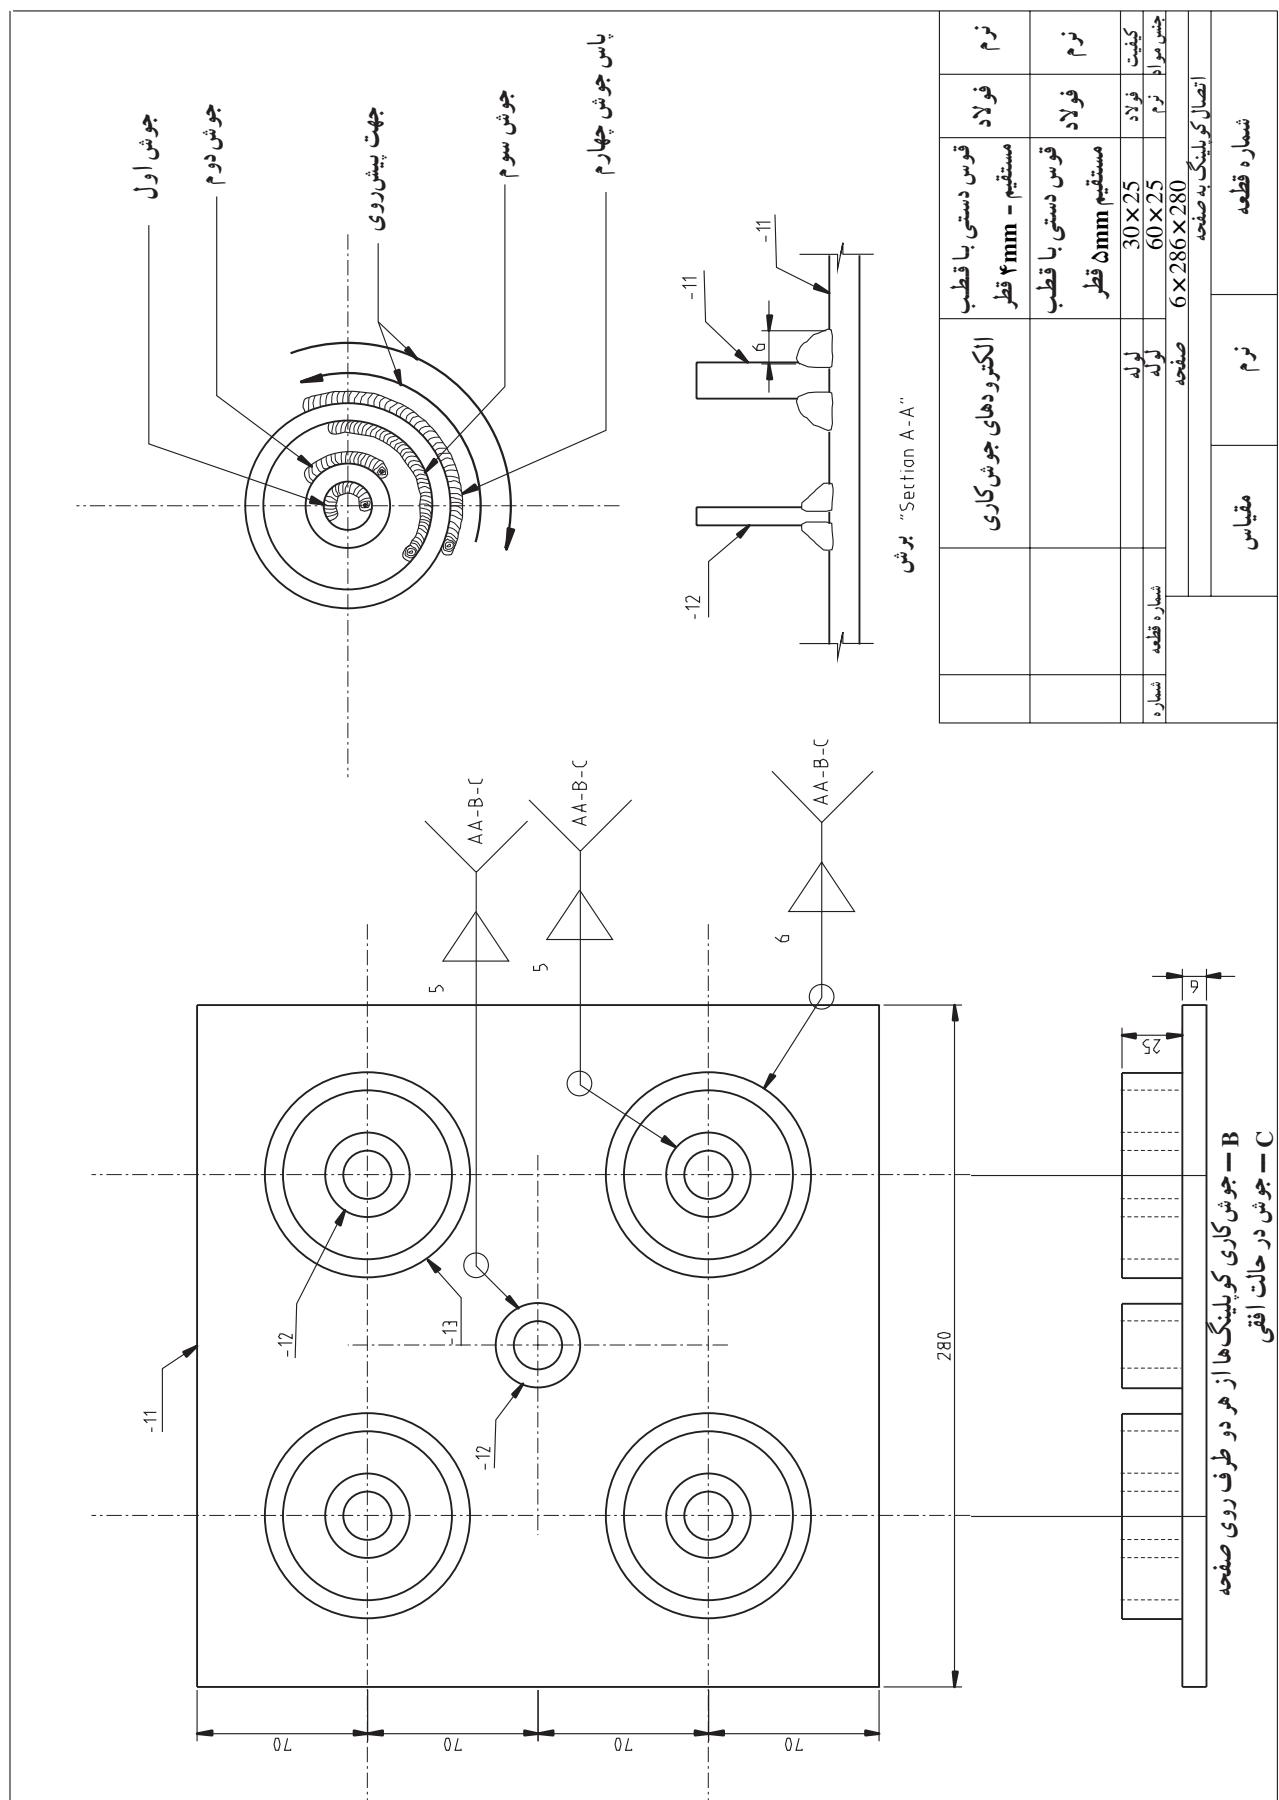

شکل ۲۸-۷- نقشه کار شماره ۱۰

— جوش کاری کوبینگ ها ز هر دو طرف روی صفحه C — جوش در حالت افقی

۷-۱۱- کار شماره ۱۱- جوش دادن گرده زنجیره‌ای در روی ورق صاف در حالت افقی


نوع جریان - قطب معکوس یا DCRP

قطر الکترود - الکترود ۴mm

نوع جوش - زنجیره‌ای

۱-۷-۱۱- اطلاع عمومی: در بسیاری از سازه‌های فولادی حتماً باید جوش کاری در حالت افقی اجرا گردد. مانند مخازن بزرگ نفت که جوش کاری آنها به صورت قائم و افقی می‌باشد.

۲-۷-۱۱- تکنیک جوش کاری: در این روش جوش کاری پلیت یا فلز پایه در حالت قائم قرار می‌گیرد و جوش به صورت افقی اجرا می‌گردد. در مواقعي که جوش کاری در حالت افقی انجام می‌شود الکترود باید با یک زاویه در حدود ۲۰° به طرف پائین نگه داشته شود و با این عمل می‌توان از شکم دادن مواد مذاب حوضچه جلوگیری کرد.
از طرف دیگر لازم است که زاویه الکترود درجهت پیش روی جوش در حدود ۲۰° باشد (شکل ۷-۲۹).

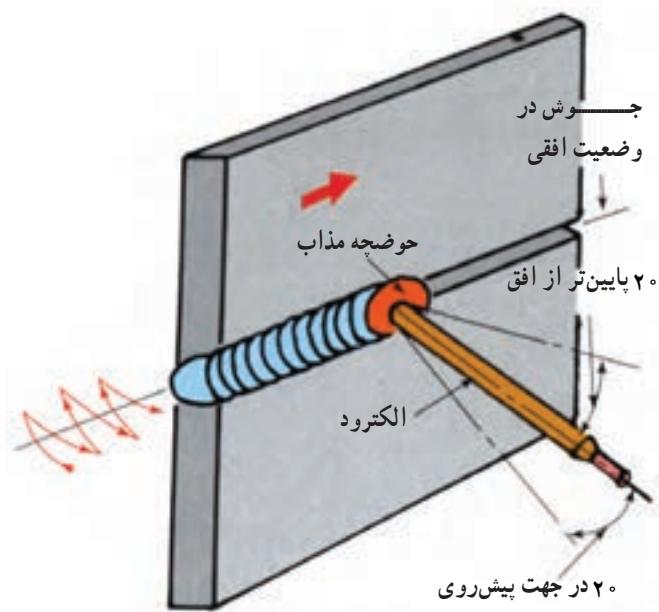

شکل ۷-۲۹- جوش دو ورق به روش گرده زنجیری در حالت افقی

۳-۱۰- ۷- روش اجرای کار:

۱- یک قطعه پلیت با نفشه ۲۸×۲۸×۶mm از جنس فولاد کم کربن مطابق با نقشه ۷-۲۸ انتخاب کنید.

۲- پنج تکه لوله ۳۰mm به ارتفاع ۲۵mm و ۴ تکه لوله ۶۰mm به طول ۲۵mm تهیه نمایید.

۳- وسائل و ابزار جوش کاری به اضافه فیلر اندازه گیری گرده جوش را از انبار تحویل بگیرید.

۴- قبل از اجرای جوش کاری دستگاه - کابل - ترمینال - انبر جوش کاری را به دقت بررسی نمایید.

۵- اگر لازم باشد قسمت لخت الکترود را با کاغذ سمباده و در صورت لزوم دهانه گیره الکترود گیر را تمیز کنید.

۶- دستگاه جوش کاری را برای قطب مستقیم تنظیم نمایید.

۷- دستگاه جوش کاری را برای ۱۵°-۱۴۰ آمپر تنظیم کنید.

۸- پلیت را در وضع افقی طوری روی میز جوش کاری قرار دهید که تمام سطح آن با میز کار کاملاً در تماس باشد.

۹- لوله‌های کوچک را مطابق با اندازه نقشه ۷-۲۸ با خالجوش به پلیت محکم کنید.

۱۰- سریاره خالجوش را برداشته و آنها را با برس کاملاً تمیز کنید.

۱۱- با الکترود ۴ میلی‌متر درز داخلی و خارجی لوله‌ها را طبق نقشه ۷-۲۸ جوش دهید.

۱۲- سریاره را از گرده جوش‌ها برداشته و با برس کاملاً تمیز کنید.

۱۳- شدت جریان را کمی افزایش دهید و در حدود ۱۶۵A تنظیم کنید.

۱۴- لوله‌های بزرگ‌تر را طبق نقشه ۷-۲۸ با خالجوش محکم کنید.

۱۵- درز داخلی و خارجی لوله‌های بزرگ‌تر را با الکترود ۵ میلی‌متر جوش دهید.




۱۶- سریاره جوش را برداشته و آنها را کاملاً تمیز کنید.

۱۷- جوش‌ها را از لحاظ یک‌نواختی و اندازه بررسی کنید.

شکل ۳-۷- نتیجه کار شماری ۱۱

نرم	فولاد	قوس دستی با قطر
نرم	معکوس	۴ mm - قطر
نرم	۶ × 180 × 200	ازعاد
کیفیت	مواد	
نام قطعه	صفحه	
نام قطعه	نام	
نام قطعه	نام	
شماره قطعه	میلیمتر	


B — هر دو طرف صفحه جوش کاری شود
C — جوش در حالت افقی

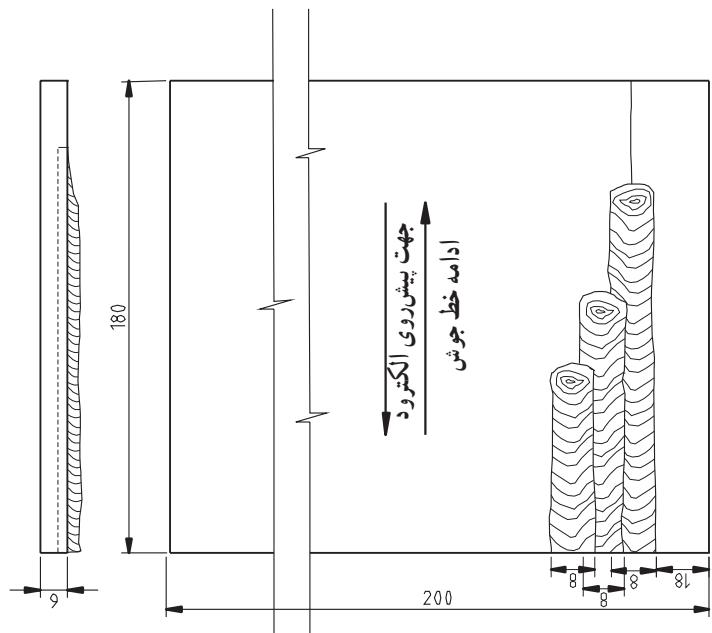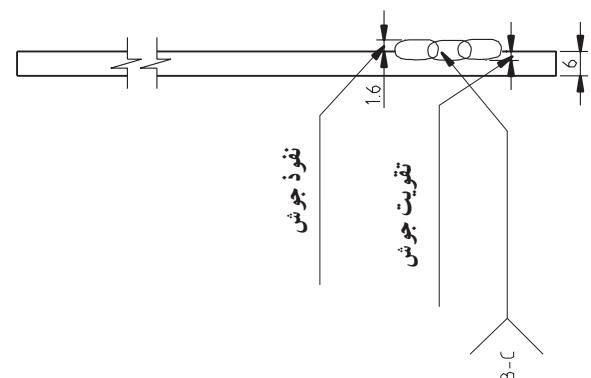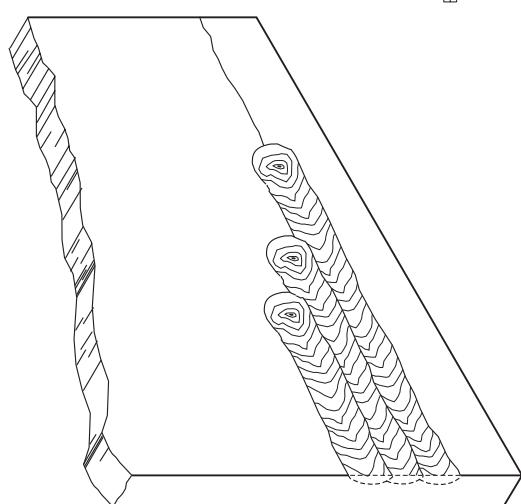


نسبت به قطر الکترود است (زیاد بودن شدت جریان) یا از حرکت نادرست یا نوسان الکترود.

برای جلوگیری از خوردگی اولًا لازم است که اندازه شدت جریان درست انتخاب شود و دوم این که برای جلوگیری از خوردگی لازم است که در هنگام نوسان دادن الکترود آن را برای لحظه‌ای ثابت نگه داشت و سپس نوسان داد. وضع الکترود باید تقریباً مطابق شکل ۷-۳۱ و ۷-۳۲ باشد و به دقت مراقب مهره‌های جوش بود تا فرو نچکد.

نیروی جاذبه در همه حالت‌های جوش‌کاری (افقی - قائم - بالای سر) به جز حالت سطحی برروی مذاب اثر دارد. از این‌رو لازم است که از طول قوس‌های کوتاه استفاده شود و با این عمل می‌توان اطمینان حاصل کرد که ذرات مذاب الکترود در طول قوس برخلاف نیروی جاذبه جاری می‌گردد (در اثر نیروی حاصل از گاز پوشش الکترود) یکی از نکات بسیار عمدۀ این است که در کناره جوش خوردگی یا undercut به وجود نیاید. خوردگی در لب گرده معمولاً در اثر عدم انتخاب صحیح اندازه شدت جریان

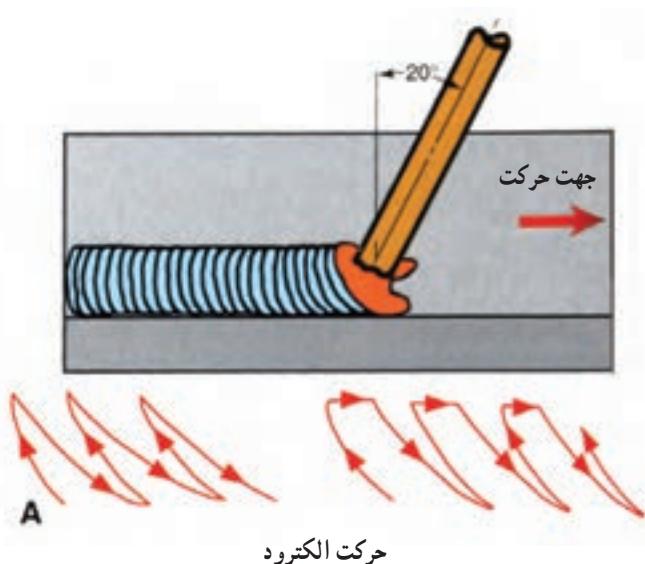

شکل ۷-۳۱ - چگونگی حرکت الکترود در حالت افقی

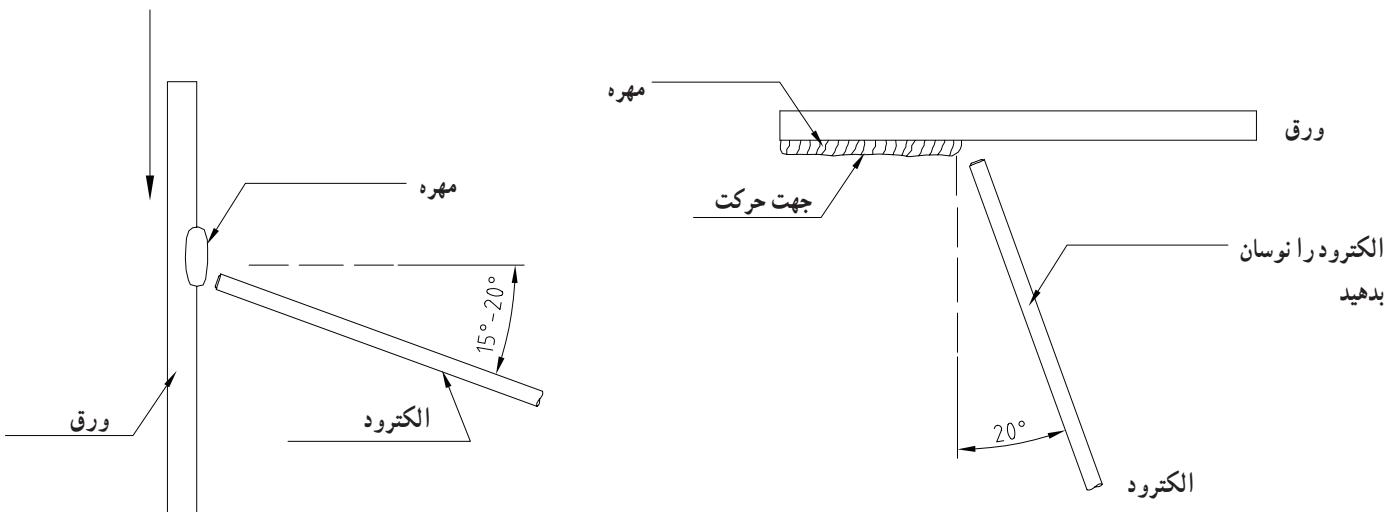

شکل ۷-۳۲ - زاویه و جهت پیش‌روی الکترود

به وسیله دستگاههای مکانیکی چرخاند. اما در صنعت همیشه چنین موقعیتی وجود ندارد و الزاماً جوش کاری باید در حالت‌های دیگر، غیر از حالت سطحی انجام شود مانند مخازن بزرگ نفت – سازه‌های فولادی – پل‌ها – خطوط لوله وغیره.

جوشی که در حالت قائم اجرا می‌شود باید از نظر مقاومت و ترکیب شیمیایی فلز جوش، مشابه جوشی باشد که در حالت سطحی انجام می‌شد.

جوش کاری در حالت قائم ممکن است به دو صورت اجرا شود :

- ۱- جوش قائم از بالا به پایین (downhill)
- ۲- جوش قائم از پایین به بالا (uphill)

جوش کاری در هر دو حالت باید به صورتی اجرا شود که :

- ۱- سرباره در داخل جوش محبوس نگردد.
- ۲- سرباره و مواد مذاب فرو نریزد.

۳- در کناره‌های جوش، خوردگی یا undercut شکل نگیرد.

برای حصول نکات فوق لازم است که اولاً شدت جریان به طور صحیح انتخاب شود و دوم اینکه جوش کار قادر باشد حوضچه مذاب را برای مدت تقریباً طولانی‌تری نسبت به حالت سطحی نگه دارد و برای این منظور راهی به جز تجربه و تمرین و کسب مهارت اصولی وجود ندارد.

در جوش کاری قائم لازم است که به نکات زیر توجه کرد :

- ۱- استفاده از طول قوس کوتاه
- ۲- انتخاب حداقل شدت جریان تا حد امکان
- ۳- استفاده از تعدد پاس جوش
- ۴- استفاده از نوسان یفورم فلیپ^(۱) مطابق شکل ۷-۲۲ الف.
- ۵- استفاده از نوسان الکترود مانند شکل ۷-۳۳ ب.

این عمل را می‌توان به وسیله حرکت نوسانی الکترود در امتداد درز جوش انجام داد. سرباره را از هر مهره باید به خوبی پاک کرد. هر خط جوش جدید باید در حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد، سطح مهره مجاور خود را بپوشاند. نوسان الکترود فقط به اندازه پهنهای جوش باید باشد.

شروع و توقف را تمرین کنید، جوش کاری را از چپ به راست و از راست به چپ تمرین کنید. پشت و روی ورق را جوش بدهید.

۱۱-۷- روش اجرای کار:

- ۱- یک قطعه پلیت از جنس فولاد کم کربن تهیه کنید و برای کنترل اندازه به نقشه شماره ۷-۳۰ مراجعه کنید.
- ۲- وسایل و ابزار جوش کاری را از انبار تحويل بگیرید.
- ۳- قبل از شروع به جوش کاری دستگاه – کابل – ترمینال‌ها و انبر الکترود را بازرسی کنید.
- ۴- در صورت لزوم انتهای الکترود و فک انبر الکترود را با کاغذ سمباده تمیز کنید.


۵- دستگاه جوش کاری را برای قطب معکوس یا DCRP تنظیم نمایید.

- ۶- جریان تقریبی ۱۲۰-۱۴۰ آمپر می‌باشد.
- ۷- پلیت را به گیره میز (در صورت موجود بودن) محکم کنید یا اینکه آن را به صورت قائم در روی میز جوش کاری نگه دارید.
- ۸- گرده با مهره زنجیره‌ای طبق نقشه شکل ۷-۳۰ جوش دهید.

۱۲- جوش کاری در وضع قائم


جوش کاری تا جایی که امکان پذیر باشد باید در حالت سطحی انجام شود. برای این منظور می‌توان جسم را با دست یا

۱- FLIP یعنی دور کردن الکترود به طوری که قوس قطع نگردد و این عمل در کناره‌های جوش باید انجام شود.

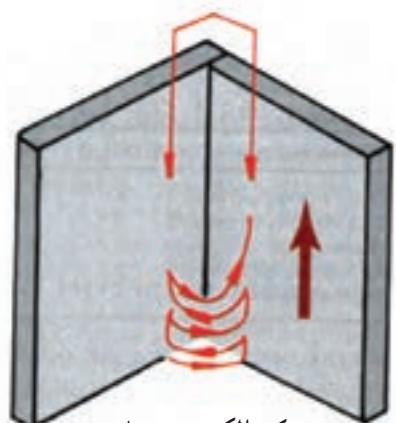


(الف)

حرکت الکترود پیشنهادی

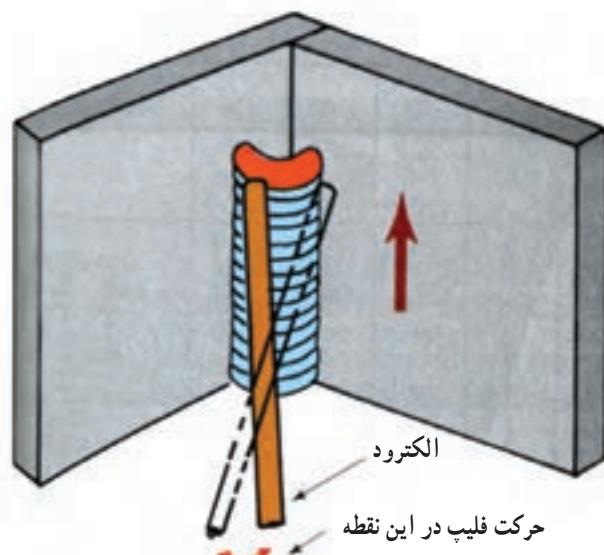


(ب)

حرکت فلیپ در این نقطه

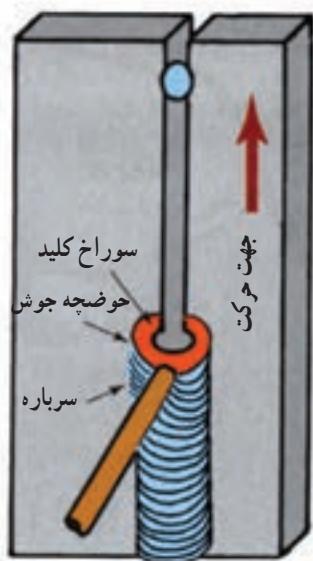

(د)

جوش قائم از پایین به بالا

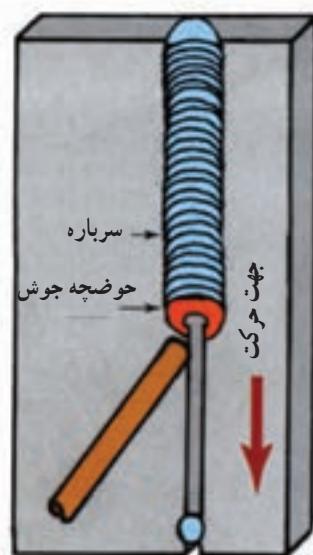

(ج)


جوش قائم از بالا به پایین

جوش ماهیچه‌ای در زاویه داخلی از پایین به بالا در حالت قائم

نوسان الکترود باید توأم با نوسان فلیپ (flip) باشد.


شکل ۷-۳۳—جوشکاری در حالت قائم

- ۶- لازم به نوسان دادن الکترود نیست و پیش روی الکترود سریع می باشد، از این رو عرض جوش کم و گرده باریک می گردد.
- ۷- اگر در تنظیم آمپر دقت شود خوردگی در کناره های جوش پدیدار نخواهد شد.
- ۷-۱۳-۳ بازرسی جوش:** پهنا و ارتفاع گرده باید یکنواخت باشد.
- ظاهر گرده باید هموار بوده موج های تزدیک به هم داشته باشد و فرورفتگی یا بر جستگی نداشته باشد.
- اندازه: به نقشه ۷-۳۴ مراجعه کنید.
- سطح گرده باید تخت باشد.
- لبه های گرده باید خوب با ورق درآمیخته گود یا برگشته نباشد.
- نقاط شروع و توقف:** فرورفته یا بر جسته نباشد.
- ابتدا و انتهای اندازه ای کامل باشد. حفره ها پر شده باشد.
- نفوذ و درآمیختگی:** مهره ها به سطح ورق و به مهره های مجاور خوب درآمیخته باشد.
- به سطح ورق در اطراف گرده ذرات سرباره نچسبیده باشد.
- ایجاد سرباره:** سرباره گرده جوش را بیوشاند و به سهولت دور شود.

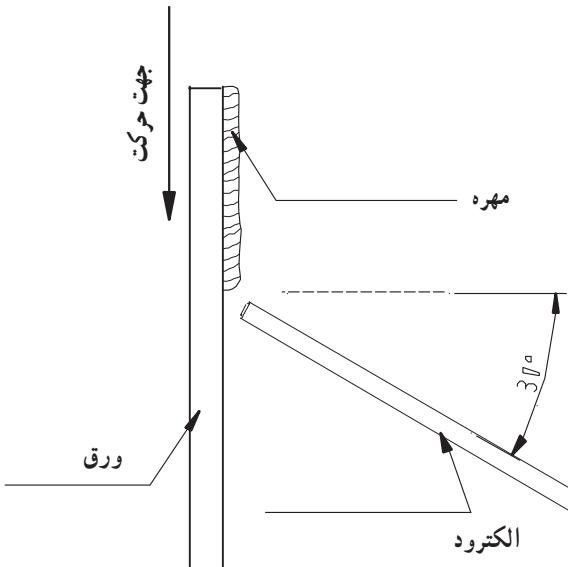


نمای جانبی

- ۷-۱۳-۲ کار شماره ۱۲- جوش دادن مهره زنجیره ای** در حالت قائم از بالا به پایین روی ورق صاف
- ۷-۱۳-۱ اطلاع عمومی:** گاهی اوقات باید حتماً از روش جوش کاری گرده زنجیره ای در حالت قائم و از بالا به پایین (downhill) استفاده کرد. هرچند که روش از پایین به بالا از نظر استحکام بهتر می باشد، زیرا در روش قائم به صورت downhill نفوذ جوش زیاد مثبت و امکان باقی ماندن سرباره در مقطع جوش زیاد است. از این رو لازم است که اولاً نوع جریان DCRP انتخاب شود و درثانی از الکترود هایی استفاده کرد که رقم سوم آنها از سمت چپ (۲) می باشد. به علت عدم نفوذ کافی بهتر است که در ضخامت های نازک این روش به کار رود.
- ۷-۱۳-۲ تکنیک جوش کاری:**
- ۱- قسمت لخت الکترود را با کاغذ سمباده تمیز کنید.
 - ۲- فک انبر الکترود را بررسی نمایید در صورت لزوم آن را تمیز کنید.
 - ۳- دستگاه را برای شدت جریان DCRP تنظیم کنید.
 - ۴- در تنظیم شدت جریان بسیار دقت کنید.
 - ۵- طول قوس را بسیار کوتاه بگیرید تا سرباره پیش ایش فلز مذاب روان نگردد.

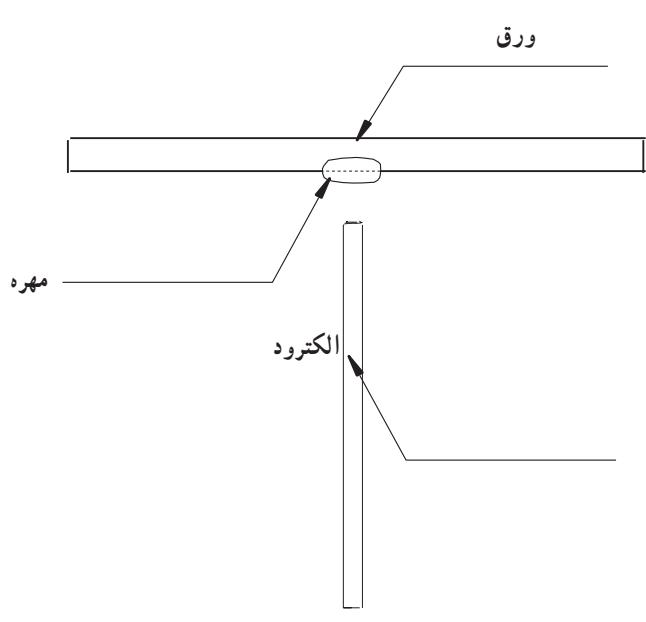

نمای از بالا

شکل ۷-۳۴- وضعیت قرارگیری جهت و پیش روی الکترود

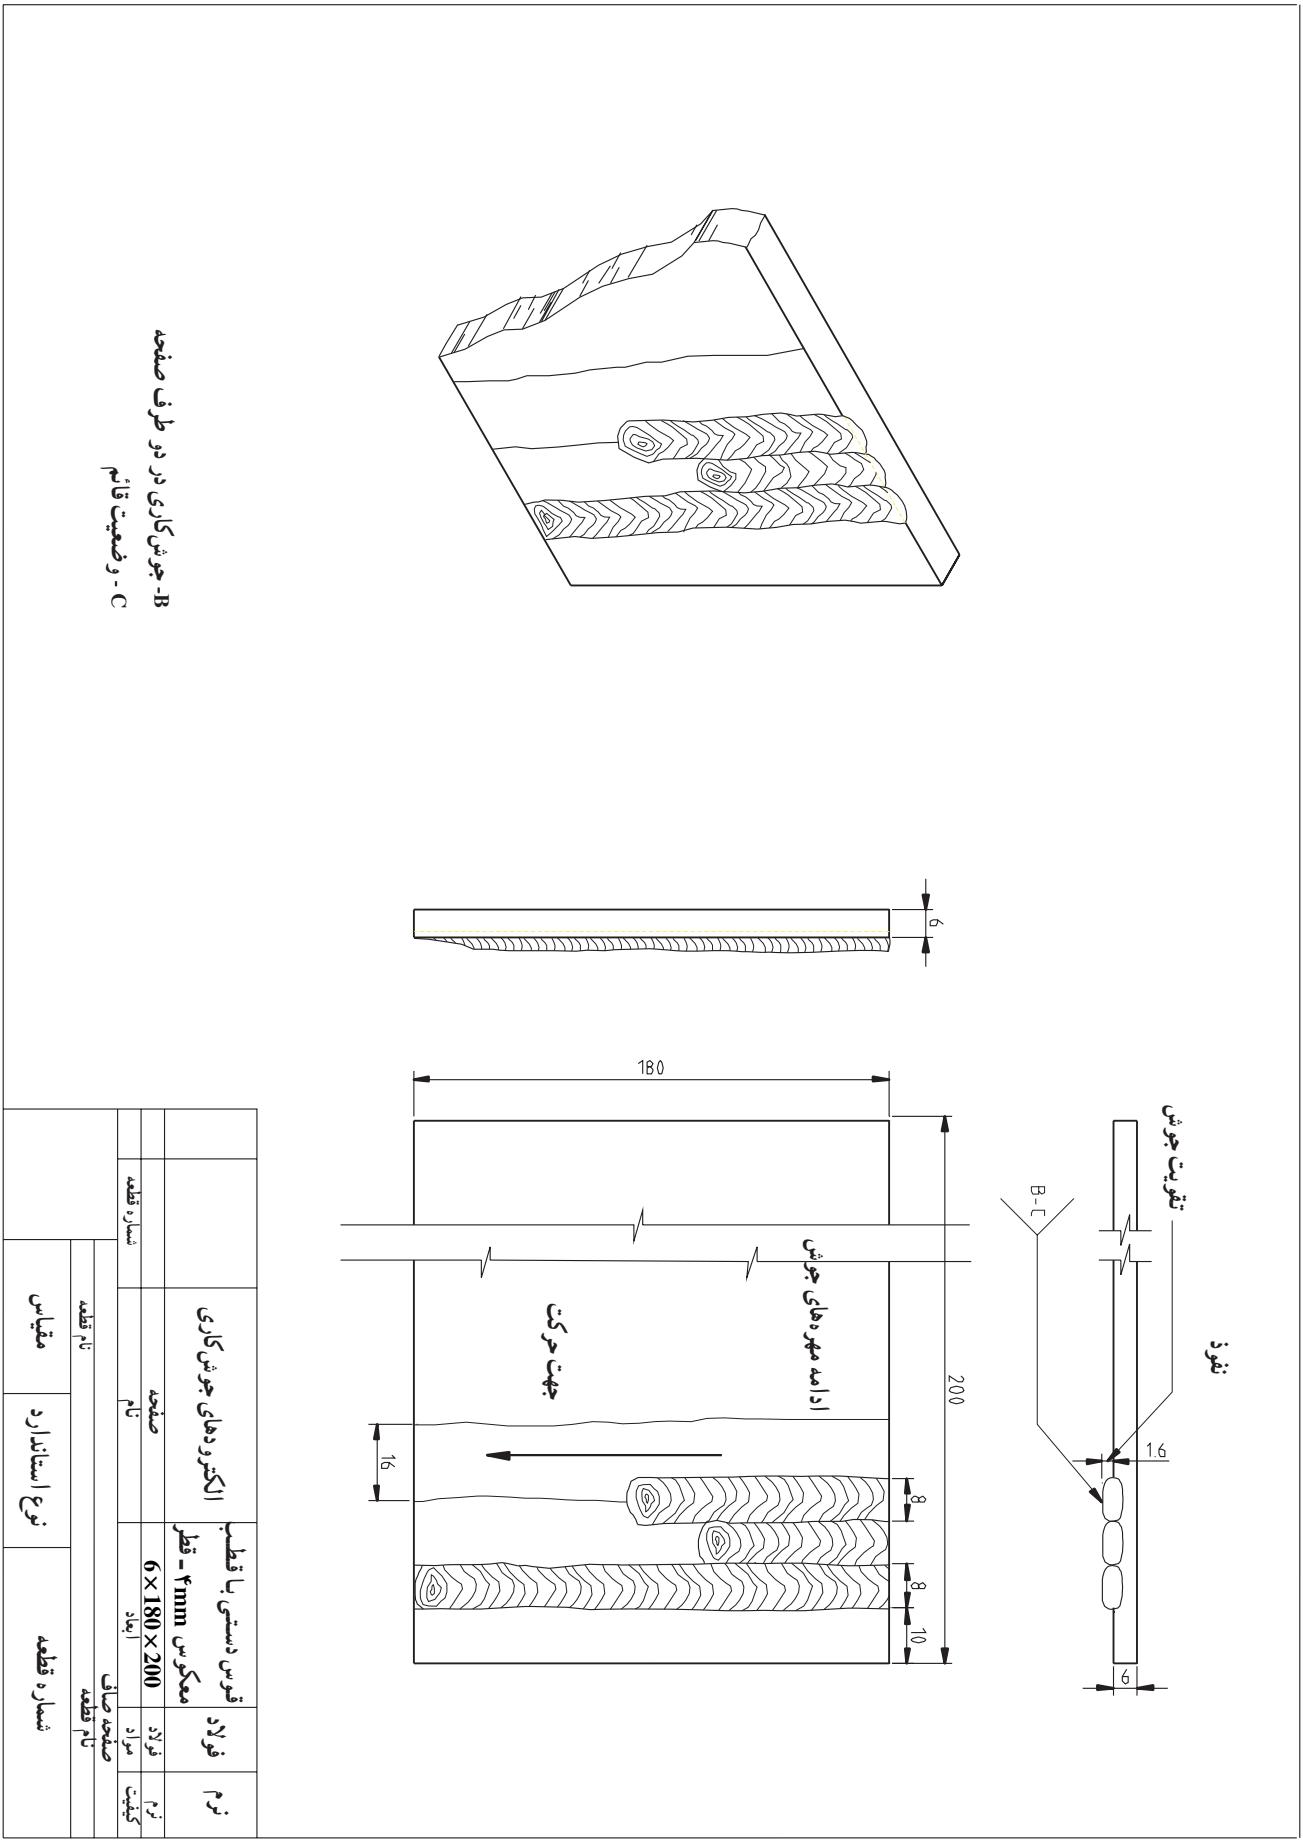


شکل ۵-۷-۷- نشید کار شماره ۱۲

گرده جوش بتواند به عمق درز و به سطح ورق‌ها نفوذ کرده و به آنها درآمیزد. وضع الکترود باید مطابق شکل ۷-۳۶ باشد و نوسان باید به صورت زیگزاگ و فلیپ انجام شود نوسان flip برای جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه فلز مذاب و رقیق شدن و فروچکیدن آن می‌باشد.


به عبارت دیگر در روی درز طول قوس را کوتاه کنید هنگامی که الکترود ضمن نوسان خود به سمت بالا حرکت می‌کند قوس را اندکی طویل‌تر کنید اما هرگز نباید قطع شود.

۱۴-۷-۱۳- جوش‌دادن اتصال سپری -
اتصال لبه روی‌هم و اتصال سربه‌سر در حالت قائم از پایین به بالا

۱۴-۷-۱۴- اطلاع عمومی: در جوش‌کاری قائم لازم است که بیش از سایر اتصالات تمرین کرده تا مهارت کافی کسب شود. و این کار در سه نوع اتصال متفاوت که روش کار تقریباً یکسان است باید اجرا شود. تنها اختلافی که می‌تواند وجود داشته باشد تنظیم میزان شدت جریان و زاویه الکترود است در روش جوش‌کاری uphill شدت جریان باید به دقت تنظیم شود تا

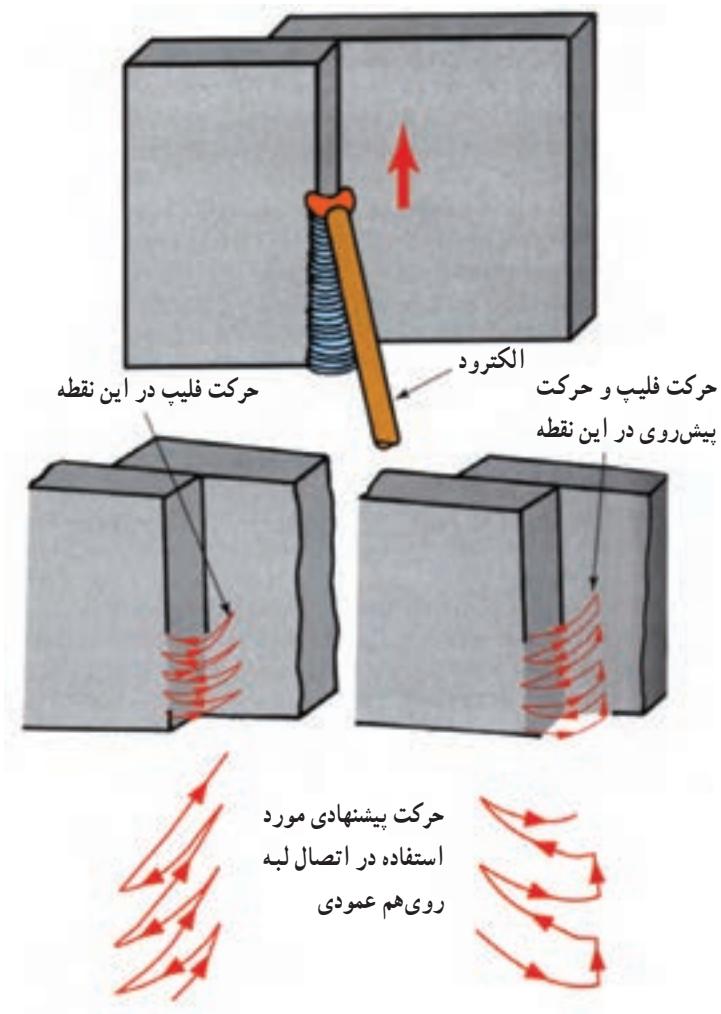

شکل ۷-۳۶- حرکت نوسانی در اتصال لبه روی‌هم (Lap joint)
در حالت قائم از پایین به بالا

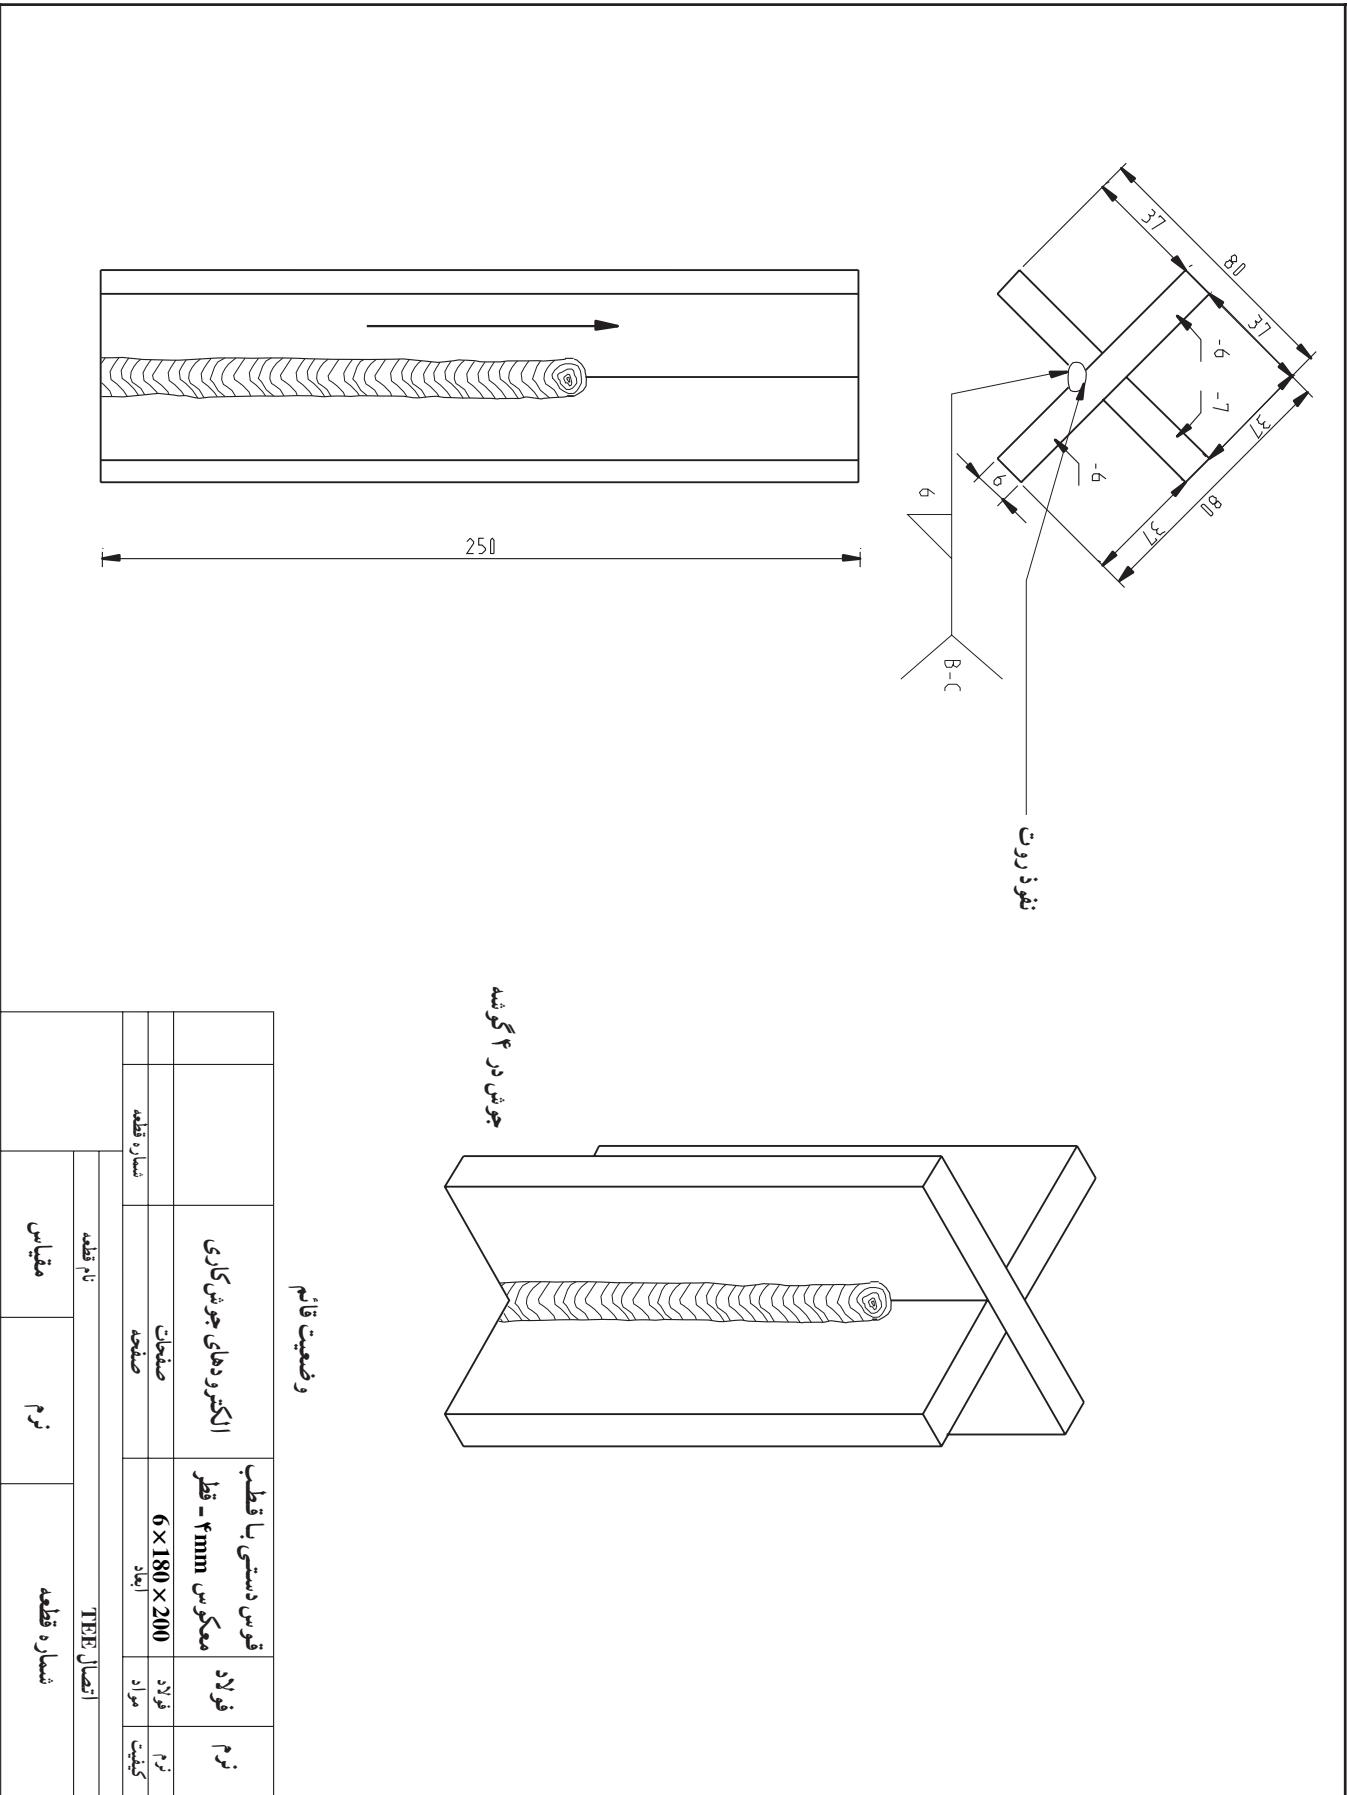

ابتدا و انتهای گرده باید به اندازه کامل باشد. حفره‌ها پر شده باشد.

نفوذ گرده باید به عمق درز و به سطح ورق‌ها خوب نفوذ کرده باشد.

به سطح ورق در اطراف گرده نباید سرباره چسبیده باشد.

ایجاد سرباره: سرباره باید گرده‌ی جوش را پوشاند و

به سهولت دور شود.



۱۴-۷- بازرسی جوش :

اندازه: به نقشه ۳۷-۷ مراجعه کنید. گرده را با فیلر جوش آزمایش کنید.

سطح گرده باید تخت باشد.

لبه‌های گرده باید خوب با ورق درآمیزد و گود یا برگشته نباشد.

نقاط شروع و توقف: فرو رفته و برجسته نباشد.

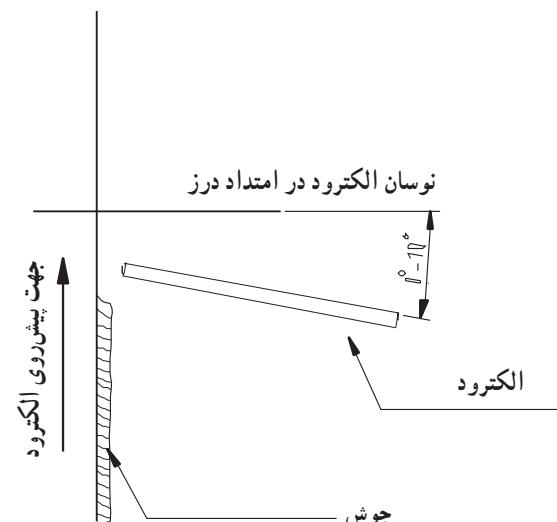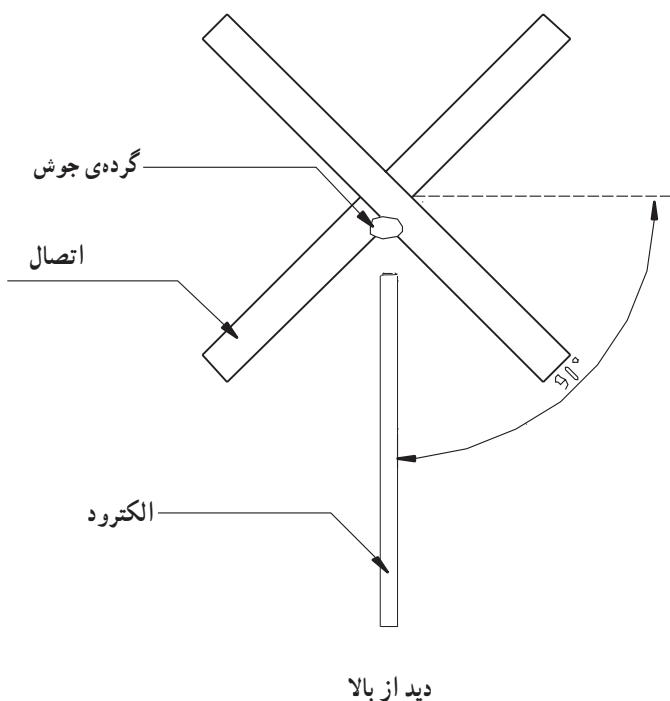

طول قوس را ضمن حرکت الکترود

نمای جانبی

به سمت بالا طویل کنید


شکل ۷-۳۸- زاویه الکترود و جهت پیش روی

جوش کاری شود لازم است که در ابتدا در روی ورق صاف تمرین جوش کاری انجام شود و پس از کسب مهارت اقدام به جوش کاری درز یا شیار گردد. در شکل ۷-۳۹ جوش کاری یک اتصال سر به سر با زاویه پیخ V شکل نشان داده شده است. کاربرد جوش کاری در بالای سر در کشتی سازی - خطوط لوله و سازه‌های فولادی و غیره می‌باشد.

۱۵-۷- کار شماره ۱۴- جوش کاری بالای سر در دو سطح صاف (overhead welding position)


۱۵-۷- اطلاع عمومی نوع قطب DCRP:

جوش کاری بالای سر یکی از مشکل‌ترین حالت جوش کاری است که در عین حال می‌تواند برای فرد جوش کار خطر آفرین باشد. بنابراین لازم است که جوش کار از لباس ایمنی درست و ابزار کار صحیح استفاده کند قبل از اینکه درز یا شیار،

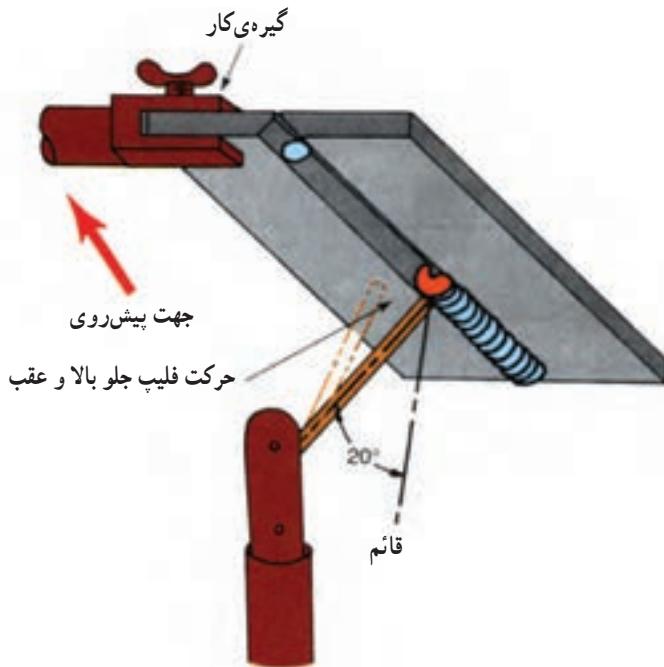

شکل ۷-۳۹- جوش‌کاری اتصال سر به سر در بالای سر


برجستگی و فرورفتگی نداشته باشد.
اندازه: به نفشه ۷-۴۱ مراجعه کنید.
سطح گرده باید اندازه کمی محاسبه باشد.
لبه‌های گرده: خوب با ورق درآمیخته گود یا برگشته نباشد.
 نقاط شروع و توقف: فرورفتنه یا برجسته نباشد.
ابتدا و انتهای: به اندازه کامل باشد. حفره‌ها پر شده باشد.
نفوذ و درآمیختگی: مهره باید به سطح ورق به یک دیگر خوب درآمیخته باشد.
ایجاد سرباره: سرباره سطح گرده را پوشاند و به سهولت دور شود.


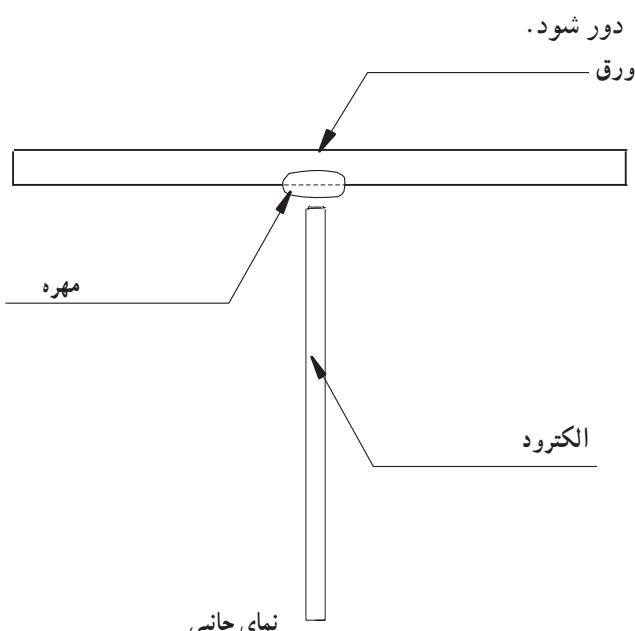


شکل ۷-۴۰- وضعیت قرارگیری و جهت پیش‌روی الکترود

۷-۱۵-۲- تکنیک جوش‌کاری: شدت جریان در حداقل امکان باید انتخاب شود. جوش کار باید وضعی را انتخاب کند که بتواند حوضچه مذاب را به خوبی رؤیت کند. استفاده از قوس کوتاه ضروری است. نوسان الکترود و استفاده از روش flip در این نوع جوش‌کاری الزامی است. شکل ۷-۴ نگهداری الکترود را نشان می‌دهد.


۷-۱۵-۳- بازرسی جوش: پهنا و ارتفاع گرده باید یکنواخت باشد. گرده باید هموار بوده و موج‌های نزدیک به هم داشته باشد.

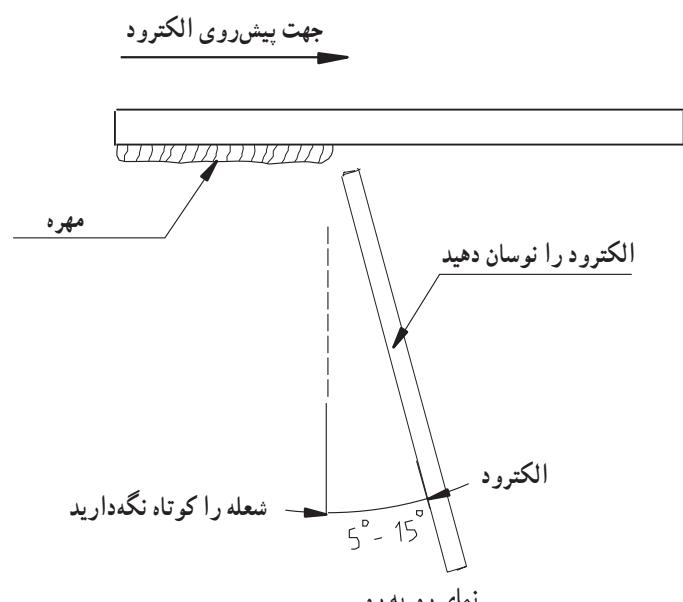

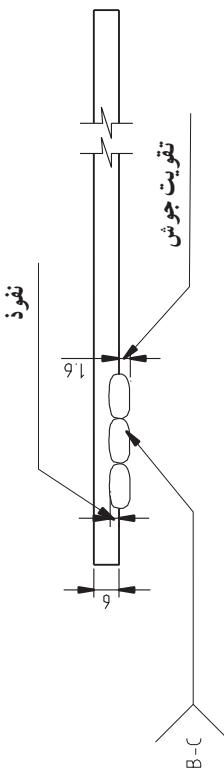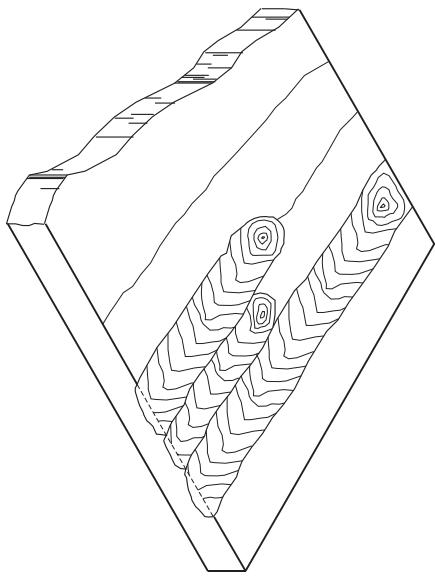

- C — حالت سققی (بالاسری)
- B — جوش کاری از هر دو طرف صفحه

مشماره قطعه	نام قطعه	مقیاس	نام	شماره قطعه
شماره قطعه	نام	مشماره قطعه	نام	شماره قطعه
مشماره قطعه	نام	مشماره قطعه	نام	شماره قطعه
مشماره قطعه	نام	مشماره قطعه	نام	شماره قطعه

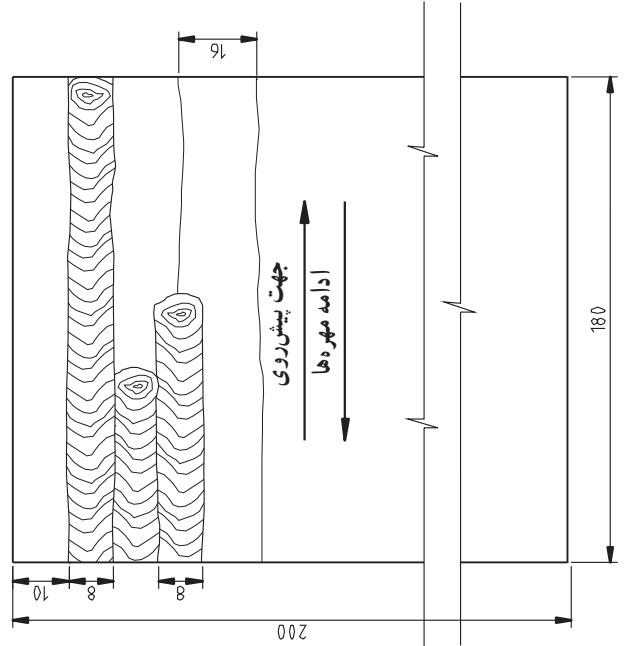

شکل ۷-۱-۴ - نقشه کار شماره‌ی ۱

مقاومت کافی برخوردار شود تا بتواند در برابر فشار سیال داخل لوله مقاومت نماید.

۲- لوله‌هایی که به هم جوش داده می‌شوند باید در یک راستا قرار گیرند.

فیتینگ‌های آماده باله‌های پخ‌دار در اندازه‌های مختلف با هر ضخامتی مطابق با استاندارد در دسترس می‌باشد. مانند شکل ۷-۴۲.

۷-۱۶-۱- جوش‌کاری لوله‌های فولادی با استفاده از روش SMAW

۱-۱۶-۱- اطلاع عمومی: آماده کردن قبلی لوله برای انجام جوش‌کاری یکی از نکات دقیق و ضروری است که باید به آن توجه کرد.

۱- فلز جوش و نواحی مجاور به آن باید از استحکام و



شکل ۷-۴۲- فیتینگ‌های جوشی



در صنعت برای پخ‌زنن و نیز زاویه دقیق بیشتر از ماشین‌های مخصوص برشکاری لوله استفاده می‌شود. محرک این نوع دستگاه‌ها موتور الکتریکی یا هیدرولیکی است که در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شود. (شکل ۷-۴۳)

شکل ۷-۴۳- دستگاه برش اکسی استیلن که مشعل آن دور لوله حرکت می‌کند. عامل حرکت فلکه دستی است که به یک سیستم گریبکس درگیر است.

دستگاه برش هیدرولیکی نشان داده شده است.

نوع دیگر دستگاه برش در شکل ۷-۴۴ نشان داده شده است که سیستم کنترل آن کامپیوتری است و در شکل ۷-۴۵




شکل ۷-۴۴ - در این سیستم دستگاه ثابت است و لوله در زیر مشعل می‌چرخد.



شکل ۷-۴۵ - دستگاه برش هیدرولیکی که نوع پخ و زاویه آن را دقیقاً برش می‌زند.

در روش "5G" جوش کاری در سه حالت سطحی - قائم و بالای سرانجام می‌گیرد (شکل ۷-۴۶).
از پروسه‌های جوش GMAW - SMAW و GTAW می‌توان برای جوش کاری انواع لوله‌ها با وضعیت‌های متفاوت استفاده کرد. اما از این سه روش، در جوش کاری لوله روش SMAW کاربرد زیادتری دارد.

۷-۱۶-۲ - تکنیک جوش لوله: یکی از متداول‌ترین انواع اتصال در جوش لوله اتصال سربه سر با پخ V شکل یک طرفه می‌باشد و ضعیت قرارگرفتن لوله و درز یا شیار می‌تواند در حالت‌های متفاوت باشد. برای مثال در خطوط لوله، لوله در حالت افقی و ثابت است درز و شیار در حالت قائم قرار می‌گیرد و چنین وضعیتی به استاندارد "5G" معروف است.

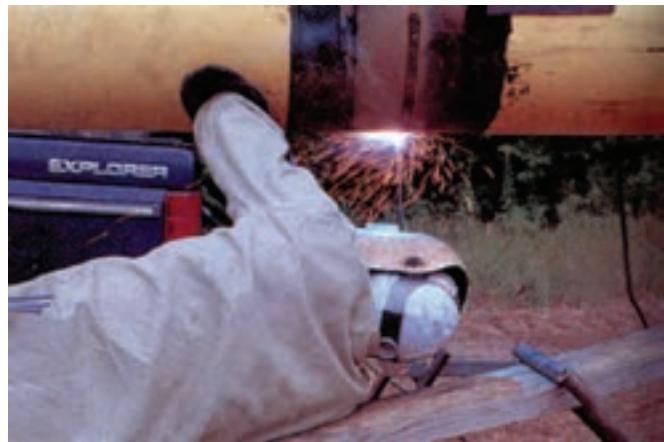

شکل ۷-۴۶—جوش کاری SMAW در لوله که بالای سر انجام می‌شود، وضعیت جوش کاری "5G" می‌باشد.

است.


از جوش کار لوله مطابق با مهارتی که دارد یکی از چهار وضعیت را آزمایش می‌گیرند و اگر فردی بتواند تست "6G" را بدون عیب انجام دهد جوش کار درجه یک خواهد بود. در وضعیت "5G" ممکن است جوش کاری به دو صورت زیر انجام شود (شکل ۷-۴۸).

۱—uphill (از پایین به بالا)


۲—downhill (از بالا به پایین)

امروزه برای هر عمل جوش کاری دستورالعمل هایی با رعایت قوانین و استانداردها توسط متخصصان نوشته می‌شود که آن را WPS می‌نامند از این رو و برای جوش کاری لوله در ابتدا WPS توسط جوش کار مطالعه می‌گردد و سپس اقدام به جوش کاری می‌کند.

لبه لوله قبل از جوش کاری باید مطابق با WPS پخته شود (نوع پخت و زاویه) و دور تا دور آن را به فاصله هر ۱۵ سانتی متر یا ۲۰ سانتی متر به وسیله خال جوش محکم کرد. در شکل ۷-۴۷ وضعیت های مختلف جوش لوله نشان داده شده

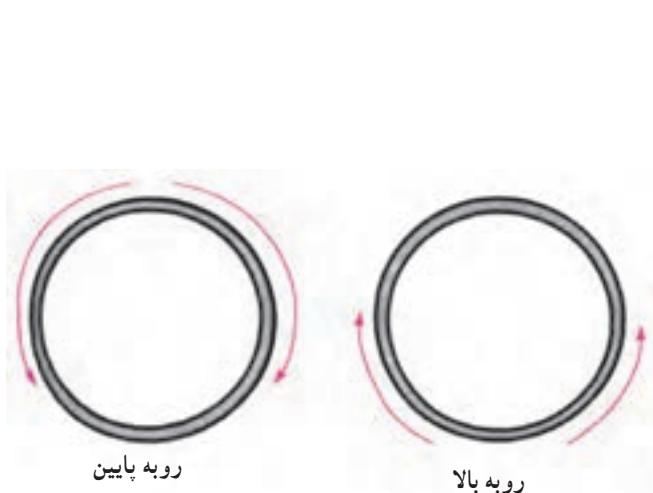


شکل ۷-۴۸—روش جوش کاری uphill و downhill در لوله

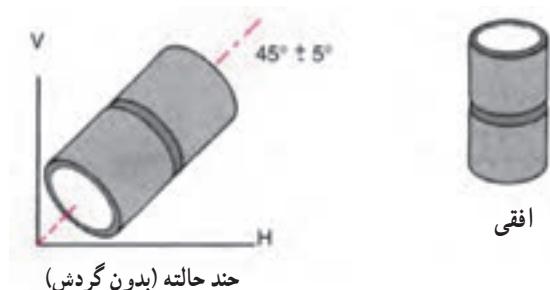


شکل ۷-۴۷—وضعیت مختلف جوش لوله

روش باید ادامه داد. در روش uphill نفوذ جوش بیشتر است و نیاز به تعدد پاس‌های جوش کمتری می‌باشد. (اشکال ۷-۴۹ و ۷-۵۰).

در روش uphill شروع جوش کاری از زیر لوله (خط ساعت ۶) آغاز و الکترود به طرف بالا حرکت می‌کند تا به نقطه اوج لوله یعنی خط ساعت ۱۲ برسد و نیم دیگر را نیز با همین

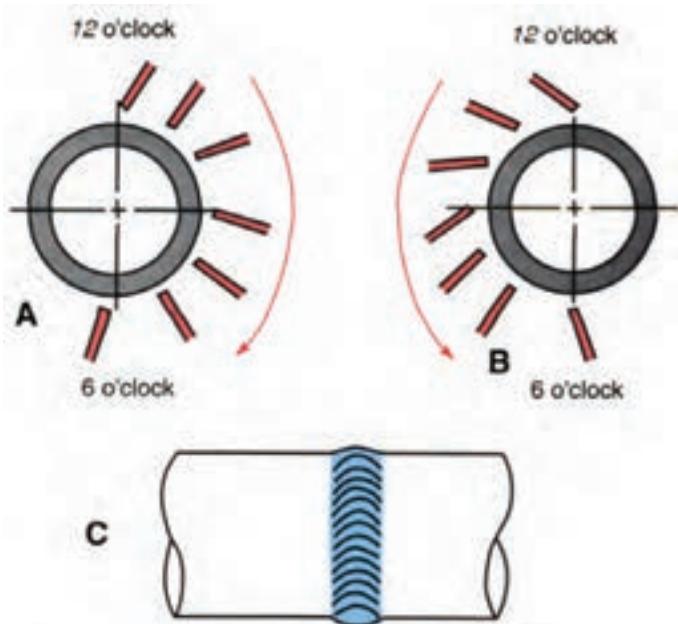

شکل ۷-۴۹—جوش کاری در وضعیت "5G" با روش uphill و downhill و استفاده از روش‌های جوش کاری GMAW-SMAW و GTAW-SMAW

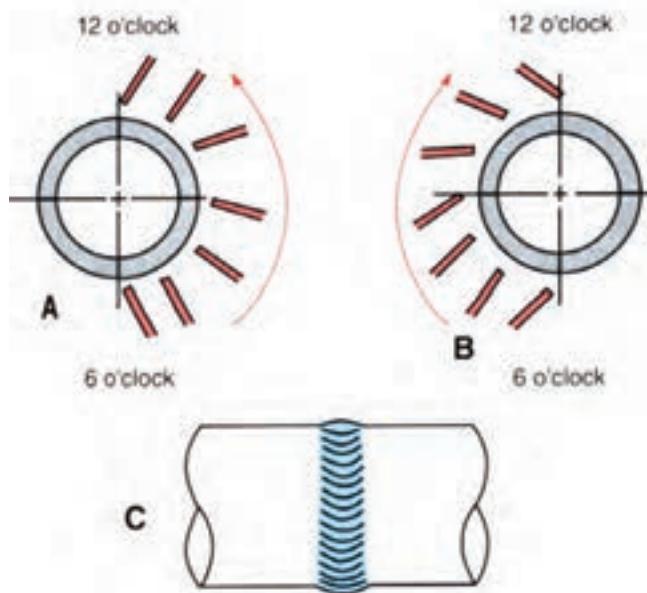

شکل ۷-۵۰—جوش کاری در وضعیت "5G" با روش uphill و استفاده از روش‌های جوش کاری GMAW-SMAW و GTAW-SMAW


که باید اعمال خاصی را در مورد آنها اجرا کرد.
 لوله‌هایی که درصد کرین آنها کمتر از $\frac{1}{3}$ درصد است و نیز ضخامت جداره آنها زیر ۱۹mm باشد به سهولت جوش کاری می‌شوند به شرط اینکه پارامترهای جوش کاری مانند میزان آمپر - قطر الکترود - نوع الکترود - زمان جوش کاری - نرخ مذاب الکترود در واحد زمان، درست و صحیح انتخاب گردد.
 لوله‌هایی که ضخامت جداره آنها بیش از ۴ میلی‌متر باشد آماده‌سازی آنها قبل از جوش کاری یکی از عوامل اساسی است. در این مورد هر لوله‌ای که ضخامت جداره آن ۴ میلی‌متر و بیشتر باشد لازم است که لبه‌های آنها را با وسائل مختلف پخته تا لوله از نفوذ کافی جوش برخوردار گردد.
 زاویه پخت و عمق شیار و فاصله بین دو لوله به میزان فشار داخلی لوله بستگی دارد.

معمولًاً لوله‌هایی که فشار در آنها زیاد باشد از روش قوس الکتریکی یا الکترود دستی استفاده می‌کنند. از طرفی روش پخت‌زن ارتباط با جنس فلز لوله دارد. برای مثال لوله‌های فولادی معمولی (درصد کرین کمتر از $\frac{1}{3}$ درصد) را می‌توان با روش اکسی استیلن بریده و پخت زد اما تعدادی از آلیاژهای فولادی را نباید با این روش برید و پخت زد و لازم است که این نوع لوله‌ها با ماشین پخته شوند.

زاویه پخت برای دو لوله که سر به سر جوش می‌خورند 45° و یا 90° می‌باشد و عمق شیار بستگی به ضخامت جداره دارد.

با توجه به شکل زیر اندازه A برای لوله‌های دارای قطر متفاوت به صورت زیر است:

لوله‌هایی که قطر آنها کمتر از "۶" است	$A = 1/5\text{mm}$
برای لوله‌های "۶" تا "۱۲"	$A = 3\text{mm}$
برای لوله‌های "۱۲" تا "۱۴"	$A = 4\text{mm}$
برای لوله‌های بزرگ‌تر از "۱۴"	$A = 6\text{mm}$

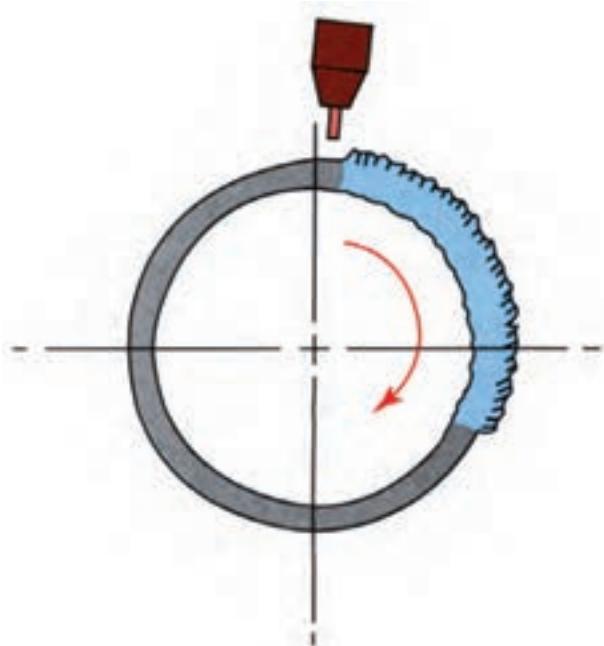


شکل ۷-۵۱- جوش کاری با چرخش لوله

هنگامی که لوله را می‌توان چرخاند، عمل جوش کاری لوله تقریباً مشابه جوش در حالت سطحی است که در روی پلیت انجام می‌گیرد. نوک الکترود تقریباً نزدیک به خط ساعت ۱۲ قرار می‌گیرد و چرخش لوله در جهت عقربه‌های ساعت است (شکل ۷-۵۱).

۱۷-۷- کار شماره ۱۵- جوش کاری لوله $\frac{1}{4}$ در

وضعیت "1G"

۱-۱۷- اطلاع عمومی: به طور کلی جنس فلز لوله و تیوب از فلزات و آلیاژهایی است که قابلیت جوش کاری دارند. برخی از لوله‌ها به سادگی جوش می‌خورند ولی تعدادی از آلیاژها را باید با روش‌های خاص مکانیکی - فیزیکی جوش کاری کرد. این نوع لوله‌ها گرایش به ترک خوردن در حین اجرای جوش کاری یا بعد از اتمام جوش کاری در هنگام سرد شدن فلز جوش دارند

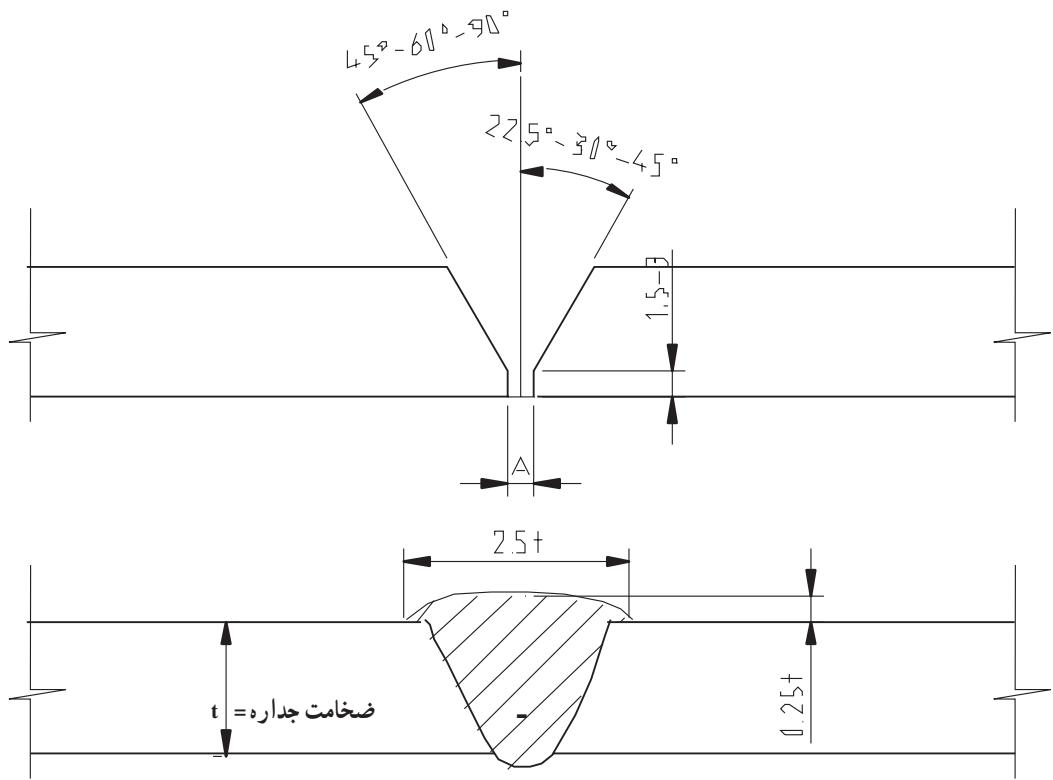

شکل ۷-۵۲


جدول زیر فاکتورهای متفاوت جوشکاری را نشان می‌دهد.

جدول ۷-۱-۷- عوامل مؤثر در جوشکاری

قطر اسمی لوله بر حسب اینچ	قطر الکترود mm	مقدار شدت جریان	زمان جوشکاری به طور متوسط در دقیقه	وزن الکترود مصرفی به گرم
۱	۲/۵	۷۰A	۵	۳۱
۲	۲/۵	۷۰A	۸	۵۰/۸
۳	۲/۵	۷۰A	۱۲	۱۰۲
۴	۳/۲۵	۹۰A	۱۶	۱۵۳
۵	۳/۲۵	۹۰A	۲۰	۱۹۱
۶	۳/۲۵	۹۰A	۲۶	۲۸۰
۸	۳/۲۵	۹۰A	۳۳	۴۲۲
۱۰	۳/۲۵	۹۰A	۴۲	۶۸۶

۱۶- بعد از اتمام جوش کاری از طرفی که جوش داده اید به طول ۸ سانتی متر بریده و جدا کنید.

۱۷- به مقدار نفوذ جوش توجه کنید، به طوری که لبه های لوله از طرف داخل با فلز جوش درهم آمیخته باشد و مقدار نفوذ از طرف داخل نسبت به سطح در حدود ۱ میلی متر باشد.

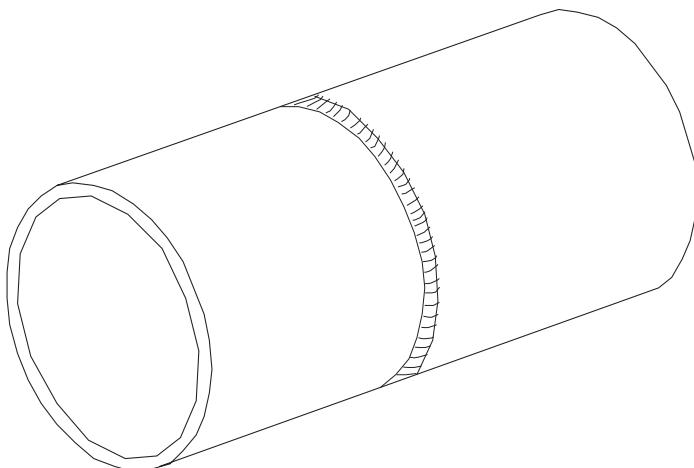

شکل ۵۳-۷- جوش سطحی و چرخشی - 1G

۱۸- کار شماره ۱۶- لوله کشی گاز
۱۸-۱- دستگاه و ابزار لازم: دستگاه جوش با کابل حداقل ۱۵ متر و اتصال ۵ متر - گیره صحرابی - لوله بر- مانشین متنه (دریل) چکشی با متنه الماسه شماره ۸ برای بسته ها ماشین متنه (دریل) چکشی با متنه الماسه ۲۵ و ۴۰ برای سوراخ کردن دیوار گیج فشارسنج با حداکثر درجه ۴۵psi - ماسک کلاسی شیشه ماسک - چکش - پیچ گوشتی - آچار فرانسه - آچار شلاقی - تلمبه یا پمپ باد - کابل سیار - گونیا - متر - سوهان سه گوش - فرچه سیمی - مایع ظرفشویی با ظرف آن - خرک - چهارپایه یا نرده بان - جعبه ابزار - کمان اره - فرچه رنگ - فرچه ضدزنگ

۷-۱۷-۲- تکنیک کار:

۱- یک قطعه لوله سیاه ۲/۵ اینچ با طول ۲۰۰ میلی متر انتخاب کنید.

۲- یک حلقه از لوله را به طول ۴۰ mm بریده جدا کنید.

۳- هر دو سر لوله را مطابق شکل با زاویه ۶۰ پخ بزنید.

۴- مطابق شکل پاشنه جوش را به اندازه ۱/۵ میلی متر درست کنید.

۵- فاصله بین دو لوله ها یا A (Root) را به اندازه ۱/۵ میلی متر در نظر بگیرید.

۶- مطمئن شوید که هر دو قطعه لوله در یک راستا و مرکز هر دو لوله در یک خط قرار بگیرند.

۷- دور تا دور لوله ها را با فاصله ۱۲۰ نسبت به هم خال جوش بزنید.

۸- طول هر خال جوش حداقل باید ۲/۵ برابر قطر الکترود باشد.

۹- پس از اولین خال جوش چنانچه مشاهده گردید که فاصله A تغییر کرده با ضربات آهسته چکش مجدداً فاصله را تنظیم و خال جوش دوم را اجرا نمایید.

پس از بازرسی شرایط لوله یعنی هم راستا بودن و فاصله A خال جوش سوم را بزنید.

۱۰- لوله را طوری در روی دو غلتک دوبل قرار دهید که لوله به سهولت با یک دست چرخانده شود.

۱۱- انبر الکترود - کابل ها را بازرسی نمایید و اگر نیاز بود فک انبر الکترود را کاملاً تمیز کنید.

۱۲- دستگاه را برای شدت جریان حدود ۷۰ A تنظیم کنید.

۱۳- الکترود E6۰۱۰ یا E7۰۱۰ را برای جوش کاری انتخاب کنید.

۱۴- الکترود را در اوچ لوله یا خط ساعت ۱۲ نگه دارید و قوس را برقرار کنید.

۱۵- اگر چپ دست هستید با دست دیگر لوله را در جهت خلاف عقربه های ساعت مناسب با سرعت مذاب بچرخانید و اگر راست دست هستید در موقع جوش کاری لوله را در جهت عقربه های ساعت با دست دیگر بچرخانید.

۷-۱۸-۲ موارد لازم:

لوله ۱۲/۵ متر	$\frac{1}{2}$ " لوله	۷/۲ متر	لوله ۱"
۲ عدد	بوشن ۱"	۱ عدد	مهره، سوره ۱"
۸ عدد	زانوی ۱"	۱ عدد	تبديل $\frac{1}{2}" \times 1"$
۱ عدد	سهراه ۱"	۷ عدد	زانوی $\frac{1}{2}"$
۱ عدد	زانوی دندنای ۱"	۸ عدد	سردنده ۱"
۲ عدد	شیر گازی ۱"	۳ عدد	سردنده $\frac{1}{2}"$
۳ حلقه	نوار تلفون	۳ عدد	شیر $\frac{1}{2}"$
۰/۵ کیلو	رنگ روغنی	۰/۵ کیلو	ضد زنگ
۱۲ عدد	پیچ و رولپلاک	یک ورق	سنباذه
۶ عدد	بست $\frac{1}{2}"$	۶ عدد	بست ۱"
۰/۳ متر	پولیکا $\frac{1}{4}"$	۰/۷ متر	پولیکا $\frac{3}{4}"$
		۱/۵ کیلوگرم	الکترود ۲/۵

۶- فاصله های مشخص شده با دقت ۵ میلی متر به وسیله متر اندازه گرفته و بر روی نقشه ایزومتریک اصلی و فرعی منتقل می کنیم.

۷- لوله کشی را از جاکنتوری به طرف داخل شروع کرده ابتدا جوش های گردان را انجام دهید و بعد از آن یک دست رنگ روغنی به لوله ها بزنید.

۸- تا خشک شدن رنگ لوله ها محل بست ها را مشخص و با ماشین متنه (متنه الماسه نمره ۷) محل ها را سوراخ کنید و سپس بست ها را با پیچ و رولپلاک شل بینید.

۹- بعد از خشک شدن لوله ها آنها را داخل بست قرار داده و جوش کاری ثابت را انجام دهید.

۱۰- پس از اتمام لوله کشی طرف داخل شیر کنتور را بینید و فشارسنج را به یکی از شیرهای مصرفی وصل نموده و از شیر مصرفی دیگر به وسیله تلمبه. یا پمپ باد فشار سیستم به

۷-۱۸-۳ روش اجرای کار:

۱- از روی نقشه ایزومتریک شکل ۷-۵۳ مصالح مورد نیاز برآورد و با مواد لازم مذکور مقایسه نموده و از انبار تحويل بگیرید.

۲- در صورت نیاز سوراخ کاری ساختمان را انجام داده به طوری که قطر سوراخ حداقل یک سانتی متر بیشتر از قطر لوله عبوری از آن باشد.

۳- جوش های گردان (جوش روی خرک) و جوش های ثابت را (جوش در محل نصب) تعیین نمایید.

۴- نقشه های ایزومتریک فرعی را رسم کرده و قطر لوله ها را روی آن نوشت و از روی آن وصاله ها (زانو و سهراه ها) را تا حد ممکن به یکدیگر جوش دهید.

۵- وصاله ها را به محل نصب برد و با مداد آکسی (محور)، ابتدا و انتهای آنها را به محل نصب منتقل می کنیم.

۱۰ psi برسانید.



۱۴- بعد از خشک شدن رنگ آمیزی نماید.
رنگ سیم برق یا جعبه تقسیم رد می‌شوند با لوله پولیکا یا نوار پرایمر عایق کنید.

۱۵- پیچ بست‌ها را محکم نموده و به آن یک دست دیگر رنگ روغنی بزنید و فشار را مجدداً کنترل کنید - سیستم باید حداقل در مدت ۲۴ ساعت و فشار ۱۰ psi تحت فشار باشد.


۱۱- حال از جاکتوری تا سر علمک را به روش فوق الذکر لوله کشی نموده و تحت فشار قرار دهید.

۱۲- در زمان اجرای ردیف ۱۱ اگر افت فشار در قسمت داخلی مشاهده شود. لوله کشی داخلی را مجدداً تحت فشار قرار داده با کف مایع ظرفشویی محل نشت را پیدا کرده و آن را بر طرف نمایید و مجدداً تحت فشار ۱۰ psi قرار دهید.

۱۳- وصاله‌ها و محل‌های جوش کاری شده را ابتدا

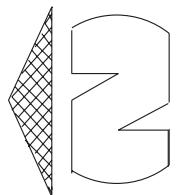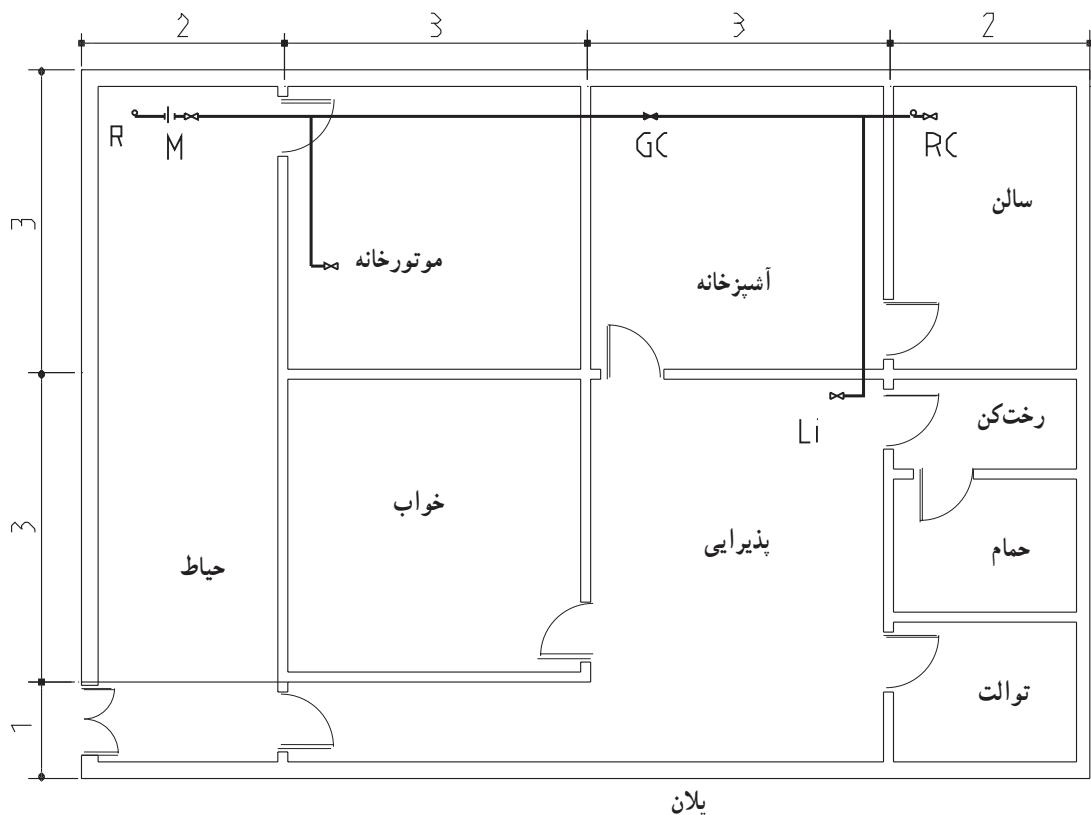

$S_c=1:100$

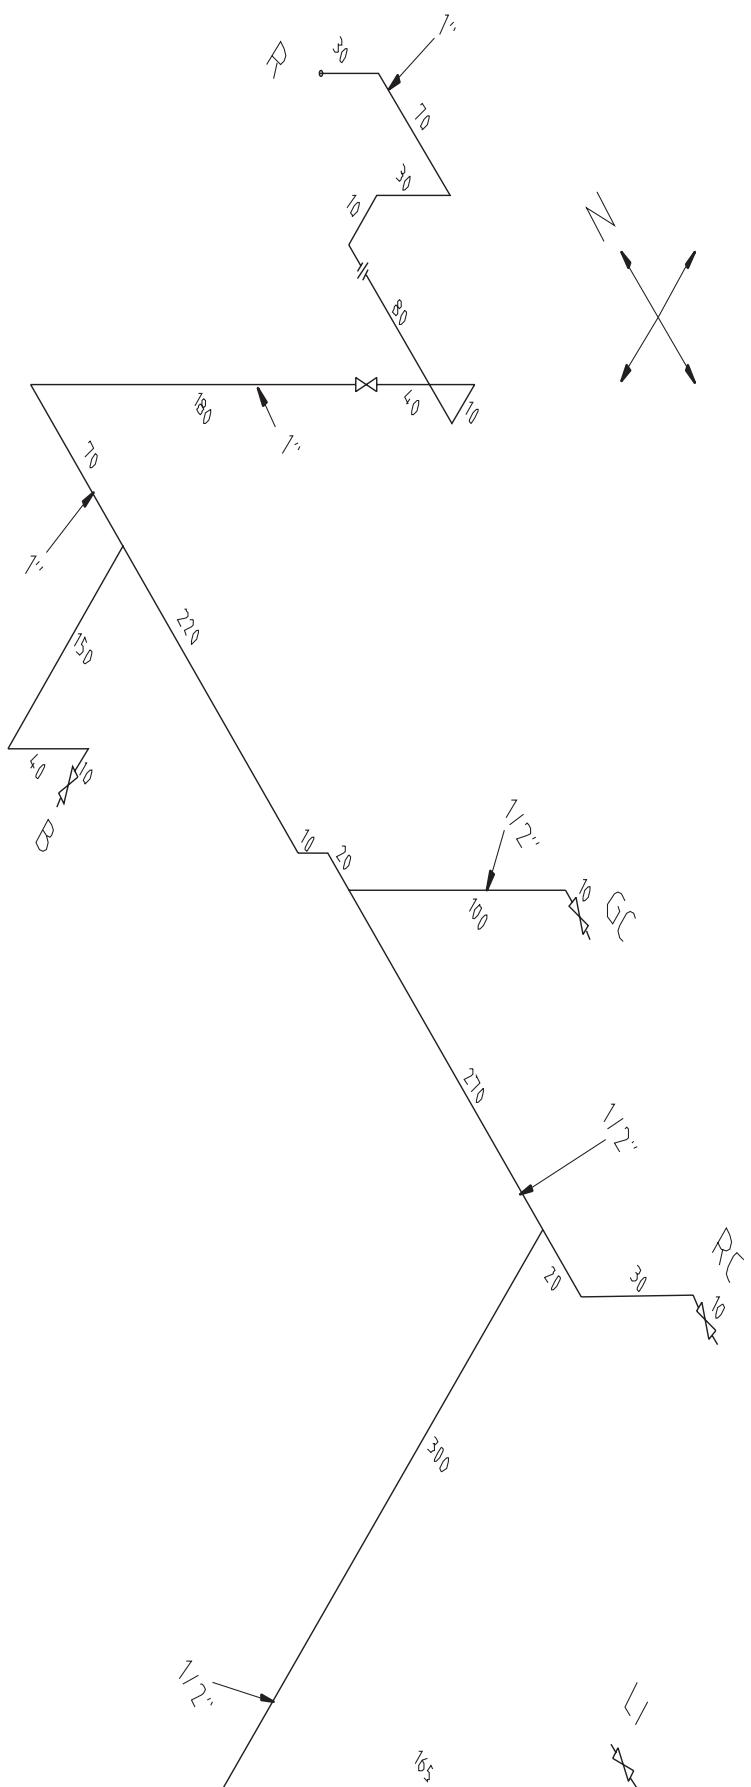

نقشه ایزومتریک

شکل ۵۴-۷ نقشه کار شماره‌ی ۱۶

منابع و مأخذ

1- Modern Welding

Andrew D.Althouse, Carl H Turnquist the Good Heart - Willox Company

2- Welding Skills and Practices

J.W.Giochino, William Weeks, Elmer Brune American Technical Society

3- The Science and Practical of Welding

A.C. DAVIES

Cambridge University Press

