

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

کارگاه مکانیک عمومی (تأسیسات)

رشته تأسیسات

زمینه صنعت

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۱۸۵۸

خوشینی، عزیز	۶۹۶
کارگاه مکانیک عمومی (تأسیسات) / بازسازی و تأليف : عزیز خوشینی .-[ویرایش دوم].	/۰۲۸
– تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴	۱۳۹۴
۸۸ ص. : مصور . – (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۱۸۵۸ فنی و حرفه‌ای؛ زمینه صنعت.	
برنامه‌ریزی و ناظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تأليف کتاب‌های درسی رشته تأسیسات دفتر تأليف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت آموزش و پرورش.	
۱. تأسیسات – کارگاه‌ها. ۲. مکانیک – مهندسی. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش.	
کمیسیون برنامه‌ریزی و تأليف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش. ب. عنوان. ج. فروست.	



وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب: کارگاه مکانیک عمومی (تأسیسات) - ۳۵۹/۳۸

بازسازی و تألیف: عزیز خوشینی

اعضای کمیسیون تخصصی: احمد آقازاده، عباس عباسی، حشمت‌الله منصف، امیر لیلاز مهرآبادی، اصغر قدیری مقدم،

داود بیطریان و گیتی شیروانی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۱۶۱، ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰۰۵۱۶۱، کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌سایت: www.chap.sch.ir

صفحه‌آرا: مریم نصرتی

طراح جلد: محمدحسن معماری


ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)

تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، ۰۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۳۷۵۱۵-۱۳۹، صندوق پستی: ۱۳۹

چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ سیزدهم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.

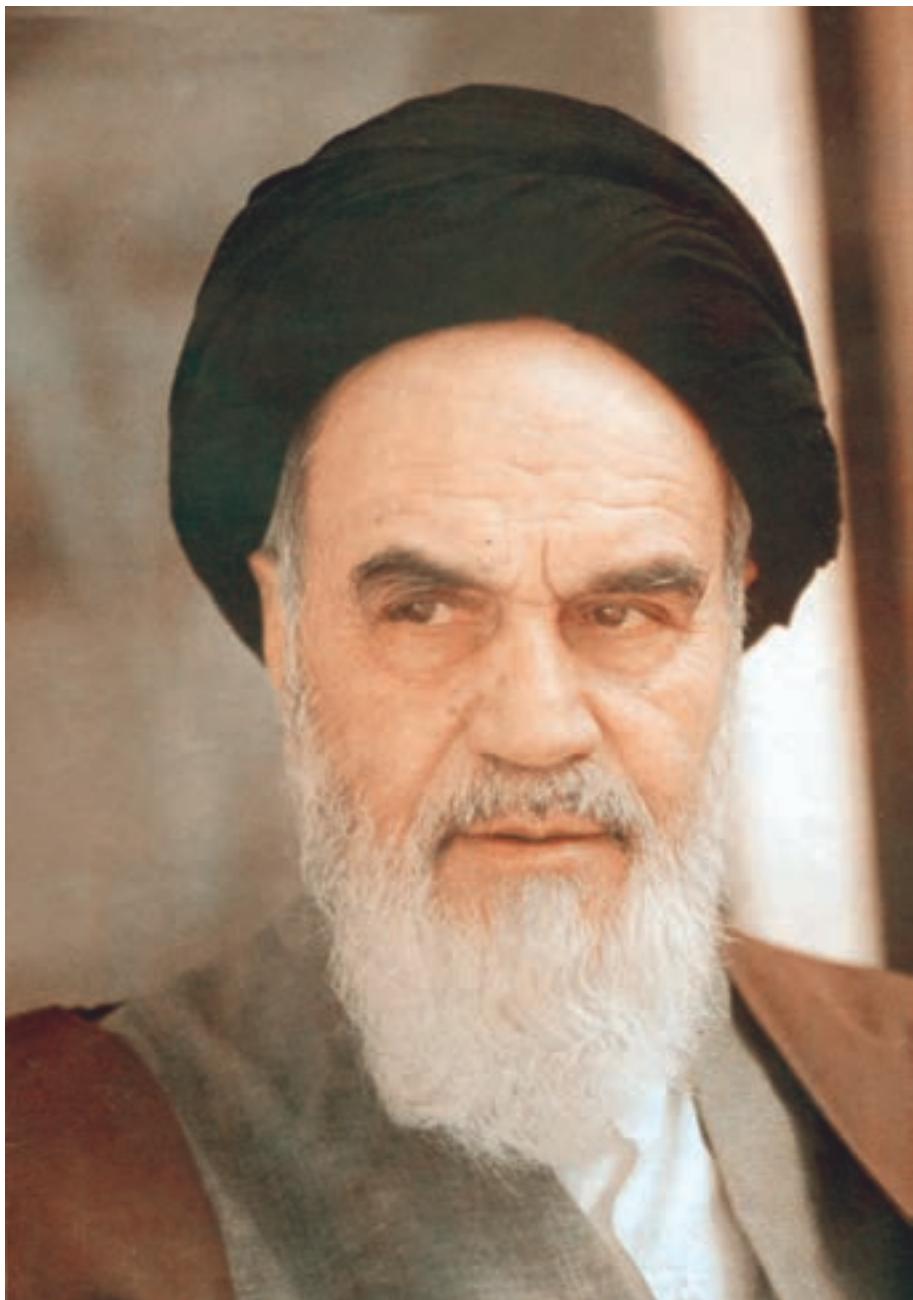

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات
کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد
و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

فهرست

۱	مقدمه
۲	فصل اول : کارگاه و ابزارشناسی
۱۶	فصل دوم : اندازه‌گیری
۲۰	فصل سوم : انتقال اندازه بر روی قطعه کار
۲۶	فصل چهارم : اره کاری
۳۲	فصل پنجم : سوهان کاری
۴۰	فصل ششم : تیزکاری
۴۶	فصل هفتم : سوراخ کاری
۵۴	فصل هشتم : پیچ بری دستی
۶۱	فصل نهم : برش کاری با قلم دستی فولادبر
۶۶	فصل دهم : پرج کاری
۷۴	فصل یازدهم : نقشه کارهای اجرایی آزاد
۸۸	فهرست منابع و مأخذ

مقدمه

آموزش مکانیک عمومی پایه و اساس آموزش رشته‌های مختلف صنعتی به شمار می‌آید. یادگیری فنون مختلف فلزکاری مانند اندازه‌گیری، سوهان کاری، ارده کاری، سوراخ کاری، پیچ بری دستی و ... در اغلب رشته‌های فنی و حرفه‌ای به صورت «پیش‌نیاز» لازم و ضروری است و علاوه بر آن، باعث می‌شود که هنرجو آمادگی، حوصله و دقت لازم برای کارهای فنی را کسب نماید.

کتاب «کارگاه مکانیک عمومی» رشته‌ی تأسیسات شامل یازده فصل است که در فصل اول ضمن تعریف کارگاه، شرح وضعیت کارگاه، حفاظت و ایمنی در کارگاه، ابزارهای عمومی مورد نیاز نیز معرفی می‌شود. از فصل دوم تا فصل دهم روش‌های مختلف فلزکاری از قبیل اندازه‌گیری، سوهان کاری، خط‌کشی، سوراخ کاری، پیچ بری، اتصالات جداشدنی و نیمه‌جداشدنی قلم کاری، تیزکاری بر طبق نقشه‌ی دستور کارهای داده شده ارائه گردیده است.

در فصل یازدهم نقشه‌های اجرایی چندین کار عملی فراهم آمده که هنرآموزان و همکاران ارجمند با توجه به امکانات کارگاهی یک یا چند نمونه از آن‌ها را اجرا می‌کنند که شامل فنون مختلف فلزکاری و مکانیک عمومی است. از دریافت نظرها، پیشنهادها، انتقادهای همکاران ارجمند و صاحب‌نظران بسیار خرسند و سپاسگزار خواهیم شد.

کمیسیون تخصصی رشته‌ی تأسیسات

هدف کلی

ایجاد تغییرات رفتاری در هنرجویان رشته‌ی تأسیسات به نحوی که بتوانند برخی از کارهای مکانیکی از قبیل (خط‌کشی – برش کاری – سوهان کاری – سوراخ کاری – حدیده و قلاویز کاری – پرچ کاری) را بر طبق نقشه و روش‌های صحیح روی قطعات فلزی انجام دهند.

کارگاه و ابزارشناسی

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- کارگاه و مشخصات آن را توضیح دهد.
- ۲- اصول حفاظتی و ایمنی در کارگاه را رعایت کند.
- ۳- اصول بهداشتی کار در کارگاه را رعایت نماید.
- ۴- مشخصات و متعلقات میز کار را توضیح دهد.
- ۵- انواع و مشخصات ابزار و وسایل دستی مربوط به رشته‌ی تأسیسات و روش استفاده‌ی از آن‌ها را توضیح دهد.

ایمنی از طرف کلیه‌ی کسانی میسر است که در کارگاه مشغول کار هستند. برای تحقق چنین انتظاری، لازم است تصاویر و عالیم هُشداردهنده در کارگاه نصب شود. دستگاه‌ها و وسایل آتش‌نشانی باید تحت شرایط و مقررات خاص نگه‌داری شده در محل مناسبی که دسترسی فوری و راحت به آن‌ها مقدور باشد، نصب شوند. درهای ورودی و خروجی کارگاه در هنگام کار باید باز بوده چیزی جلوی آن‌ها قرار نگیرد. در محیط کارگاه باید پاکیزه بوده دقت شود که سطوح اطراف آن‌ها لغزنده و روغنی نباشد (شکل ۱-۱). اگر در کف کارگاه مواد آتش‌زا ریخته شده باشد. باید آن‌ها را با خاک اره یا خاک معمولی پاک کرد. هم‌چنین از ریختن مواد لغزنده مانند روغن، آب و صابون و مانند آن اجتناب شود. اگر با طرز کار ماشینی آشنا نیستید، هرگز به آن دست تزنید. چون امکان دارد در همان لحظات اول برای شما و اطرافیانتان سانحه‌ای پیش آید. از وسایل و ابزارهای برقی خراب نباید استفاده کرد و اگر در هنگام کار عیوبی در وسیله‌ی برقی پیدا شد یا عایق سیم‌های آن پاره شد، فوراً آن را خاموش کنید. حفاظت و وسایل ایمنی دستگاه‌ها، باید هنگام کار در محل خود نصب شده باشند. قبل از برداشتن حفاظت دستگاه‌ها، لازم است جریان برق از دستگاه قطع شود

۱-۱- کارگاه و مشخصات آن

«کارگاه» محلی است که در آن می‌توان با استفاده از ابزار و ماشین قطعه‌ای را تعمیر یا تولید کرد. فضای کارگاه باید متناسب با اندازه‌ی وسایل و تعداد افرادی باشد که در آن مشغول به کار خواهند شد. کف کارگاه باید مسطح و بدون پله بوده و جنس آن از اسفالت نباشد، زیرا قیر موجود در اسفالت به وسیله‌ی نفت، گازوئیل و حتی روغن حل می‌شود. برای پوشش کف کارگاه می‌توان از بتن استفاده کرد. محل کار را باید تا حد امکان بدون ستون انتخاب کرد تا جایه‌جاکردن قطعات کار، وسایل و مواد کمکی بدون برخورد با آن‌ها و به سهولت امکان‌پذیر شود. وسایل عمومی و مواد کمکی را باید با سلیقه و ترتیب خاص در محل مناسبی از کارگاه قرار داد تا بتوان با یکبار نگاه‌کردن به آسانی آن‌ها را تشخیص داده و دسترسی به آن‌ها به راحتی امکان‌پذیر باشد. لازم است کارگاه به کanal زیرزمینی سرپوشیده‌ی برق مجھز باشد. دفتر کار و انبار وسایل یدکی نیز باید در کارگاه پیش‌بینی شود.



۲-۱- حفاظت و ایمنی کارگاه

با توجه به این که کارگاه، محل عمومی است توفیق و پیش‌رفت در کار و حفاظت جان کارکنان، تنها با رعایت اصول

سر با لوله و اشیای دیگر وجود دارد، استفاده از کلاه ایمنی ضروری است. در هنگام کار از کفش‌های بدون بند استفاده کنید تا از خطر زیر پاماندن بند کفش جلوگیری شود. برای حمل ابزار و قطعات سنگین از پوئین ایمنی که دارای قاب فولادی در جلو و پنجه‌ی کفش است، استفاده کنید. هنگام کار با ماشین‌ها و وسایلی مانند سنگ سنباده، و نیز هنگام جوشکاری با گاز، از عینک مخصوص استفاده کنید. استفاده از دستکش موقع کار با وسایلی که ممکن است به پوست آسیب وارد کنند، ضروری است. سه نوع دستکش بروزتی، چرمی و لاستیکی برای کارهای مختلف به کار می‌رود. معمولاً از دستکش چرمی و بروزتی برای جوشکاری و از دستکش لاستیکی برای کارهای رنگ‌رزی استفاده می‌شود. در هنگام جوشکاری با برق، برای حفاظت چشم در مقابل قوس الکتریکی باید از ماسک جوشکاری استفاده کرد.

(شکل ۱-۲). قبل از روشن کردن دستگاه‌ها باید دقت کرد که کلیه‌ی اهرم‌ها در جای خود قرار گرفته باشند، در موقع کار با دستگاه نباید اعضای بدن با قطعات متحرک تماس پیدا کند. تکیه‌دانن به دستگاه‌ها کار خطرناکی است و باید از آن پرهیز کرد. در موقع حمل ابزارهای تیز و بتنده، نوک آن‌ها باید به سمت پایین باشد. هرگز نباید ابزار و قطعات بتنده را در جیب‌های لباس کار خود قرار داد. استفاده از ابزار سالم و به کاربردن روش درست نیز الزامی است. از بلند کردن قطعات سنگین با دست نیز باید خودداری کرد. در کارگاه باید از لباس کار مناسب یک تکه که پارگی نداشته باشد، استفاده شود. لباس کار نباید گشاد یا تنگ باشد تا در موقع کار حرکت اعضای بدن، به راحتی صورت گیرد، سر آستین‌های لباس کار باید بسته یا بالا زده باشد (شکل ۱-۳).


جنس لباس کار نباید از مواد آتش‌گیر باشد. جنس نخ پنبه برای لباس کار مناسب است. در کارگاه‌هایی که خطر برخورد و تصادم

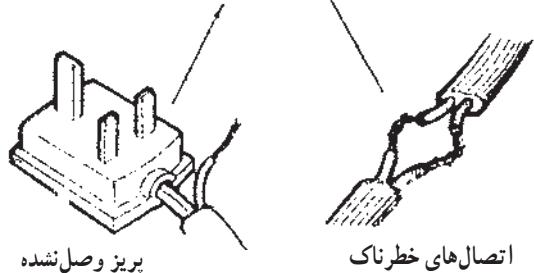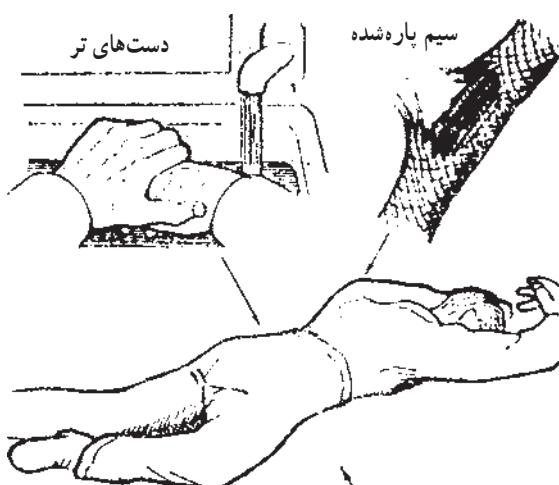

شکل ۱-۱

نکته‌های خطرناک برق

شکل ۱-۲

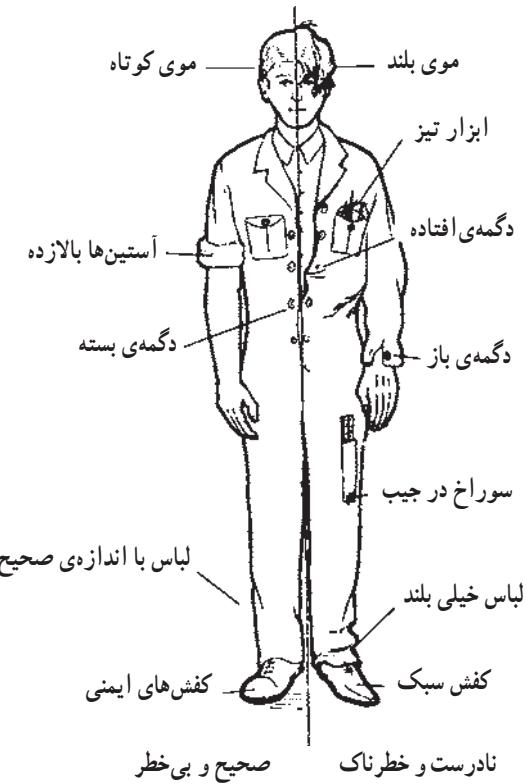

شکل ۱-۳

دقت و احساس ناراحتی در کارگاه می‌شود. کارکردن در محیط سرد یا گرم باعث احساس ناراحتی، کاهش بازده کار و اختلال در دستگاه تنظیم حرارت بدن می‌شود؛ بنابراین، لازم است درجهٔ حرارت محیط کار به وسیلهٔ دستگاه‌های خنک‌کننده و گرم‌کننده به حالت تعادل درآید، نیز آب آشامیدنی مناسب در دسترس افراد باشد. سرویس بهداشتی نسبت به تعداد افرادی که در کارگاه مشغول کار هستند، در نظر گرفته شود. افرادی که در کارگاه مشغول کار هستند باید در برابر بیماری‌های واگیردار و اکسینه شده، دارای کارت بهداشتی باشند.

۱-۴- میز کار و متعلقات آن


برای این که بتوان در کارگاه به شکل ایستاده و با تسلط کامل و خستگی کمتر روی قطعات، کار انجام داد، از میز کار استفاده می‌شود. میز کار باید محکم و سنگین بوده در ضمن کار لرزش نداشته باشد. صفحه‌ی روی میز کار را اغلب از

۱-۳- بهداشت کارگاه
برای تأمین سلامتی افرادی که در کارگاه مشغول کار هستند اقداماتی باید صورت گیرد که بعضی از مهم‌ترین آن‌ها در اینجا شرح داده می‌شود. محل کار باید از نور کافی و غیرمستقیم برخوردار باشد تا برای چشم ناراحتی ایجاد نکند. در هر کارگاهی باید جعبه‌ی کمک‌های اولیه‌ی پزشکی در محلی معین موجود باشد. محل جعبه و داروهای آن را نباید تغییر داد تا در زمان احتیاج، دسترسی به آن آسان باشد. هر چند وقت یک بار باید به جعبه سرکشی کرده، کمبودهای دارو و وسایل پانسمان را جبران کرد. وجود چنین جعبه‌ای به هنگام خطر برای کمک‌های اولیه‌ی پزشکی به مجروهین و مصدومین بسیار مفید است. کف و دیوارهای کارگاه باید از هرگونه گرد و خاک و مواد لغزنه پاک باشد.

تمیزبودن سطح و نحوه‌ی رنگ آمیزی دیوارهای کارگاه، باعث احساس آرامش و دقت در کارها می‌شود. میزان صدا در محیط کار باید به حداقل برسد، زیرا موجب عصبانیت، کم شدن

امکان تماس یا برخورد با یک دیگر در آن قرار داد. ارتفاع میز کار از کف کارگاه را حدود ۸۰ سانتی متر در نظر می‌گیرند (شکل ۱-۴).

چوب سخت انتخاب می‌کنند و بدنه‌ی آن را از چوب یا فلز می‌سازند. کشوهای میز کار باید به نحوی ساخته شوند که بتوان ابزار کار، وسایل اندازه‌گیری و کنترل را به طور جداگانه و بدون

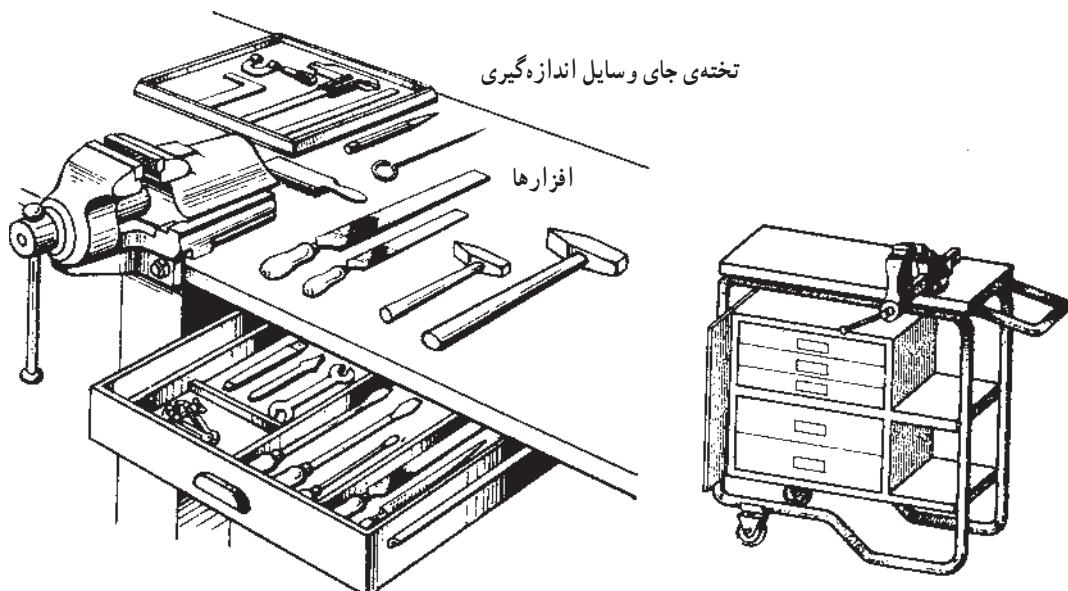


شکل ۱-۴- میز کار

نصب می‌شوند.
طول دسته‌ی گیره‌ها متناسب با نیروی دست یک انسان متوسط طراحی شده است؛ از این‌رو، باید برای محکم کار


۱-۴-۱- گیره‌ی موازی رومیزی: برای انجام کار روی قطعات سبکی که به دلیل کمی وزن حالت پایدار ندارند، آن‌ها را به گیره می‌بندند. یکی از انواع گیره‌ها، گیره‌ی موازی رومیزی است. این نوع گیره‌ها، دارای دو فک موازی هستند که یکی از آن‌ها ثابت و دیگری متحرک است. برای تأمین حرکت فک متحرک، از پیچ و مهره استفاده می‌شود (شکل ۱-۵).

گیره‌های موازی را معمولاً از چدن خاکستری مخصوص یا فولاد و به روش ریخته‌گری تهیه می‌کنند. بهمین دلیل، در مقابل ضربه و نیروی زیاد حساس است و باید دقت کرد که از چکش کاری و خم کاری سنگین روی آن‌ها خودداری شود. برای افزایش مقاومت، قسمتی از فک‌ها را که با کار در تماس هستند و ممکن است ضمن کار صدمه بیینند، از فولاد ساخته می‌شوند و برای جلوگیری از سُرخوردن قطعات، روی آن‌ها را آج می‌زنند. این قطعات قابل تعویض بوده به وسیله‌ی پیچ به فک‌های گیره

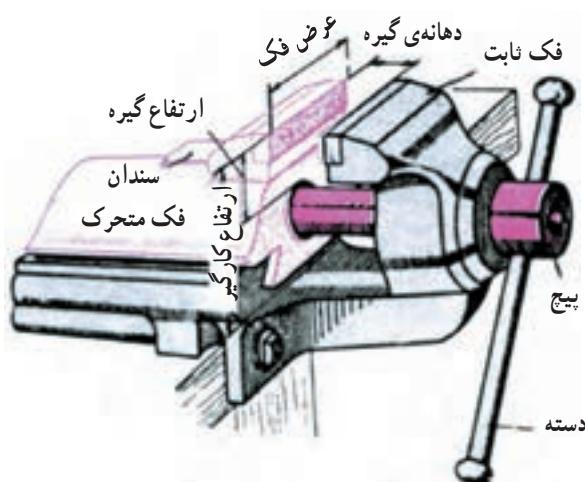

شکل ۱-۵- گیره

سطح گیره ارتفاعی است که وقتی در کنار آن می‌ایستیم، سطح گیره به اندازه‌ی ۵ تا ۸ سانتی‌متر پایین‌تر از آرنج قرار داشته باشد (شکل ۶).

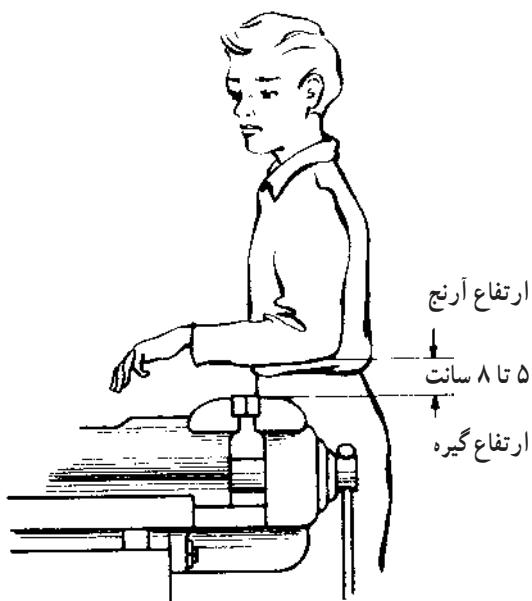

شکل ۶—طرز کار با گیره

فقط از نیروی دست استفاده کرده از واردآوردن ضربات چکش و به کاربردن قطعاتی که باعث ازدیاد طول دسته‌ی گیره می‌شوند خودداری شود، زیرا این عمل به گیره و پیچ و مهره صدمه می‌زند. عرض فک‌های این نوع گیره را از ۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر انتخاب می‌کنند. برای چکش کاری و خم کاری سنگین، بهتر است از گیره‌ی آهنگری استفاده شود. در موقع بستن قطعه‌ی کار به گیره برای جلوگیری از صدمه دیدن سطح آن، از لب گیره‌ها استفاده می‌کیم. جنس لب گیره‌ها معمولاً از فلزات نرم، مانند آهن نرم، مس، روی، آلومینیوم یا سرب است. برای حفاظت بیش‌تر از قطعاتی که ظرافت بیش‌تری دارند، می‌توان به جای فلزات نرم از چرم، یا مقوایی که به لب گیره‌ی فلزی چسبانده‌اند، استفاده کرد. قبل از استفاده از گیره‌ها آن‌ها را از نظر نداشتن لقی و محکم بودن روی میز کار امتحان کنید و در صورت امکان، قطعه‌ی کار را در وسط گیره بگذارید تا از سُرخوردن و انحراف آن و صدمه دیدن گیره جلوگیری به عمل آید. برای این‌که بتوان به راحتی و با توان بیش‌تری روی گیره کار کرد، باید ارتفاع سطح گیره، مناسب با قد شخصی باشد که از آن استفاده می‌کند. مناسب‌ترین ارتفاع



شکل ۷—میز کار فلزی با تابلوی ابزار

۵-۱- ابزار و وسایل دستی

۱-۵-۱- آیارهای تخت

۱-۵-۱- اچارهای تخت: رایج‌ترین ابزار در هر کارگاهی آچار تخت است که از آن برای بازکردن یا بستن پیچ و مهره‌ها استفاده می‌شود.

اندازه‌ی هر آچار با فاصله‌ی دهانه‌ی آن تعیین می‌شود؛

بنابراین، دو اندازه‌ی رایج وجود دارد که: یکی «متریک» و دیگری «انجحی» است.


در سیستم متریک، آچارها از اندازه‌ی ۷ میلی‌متری شروع شده، میلی‌متر به میلی‌متر افزایش پیدا می‌کند و تا ۲۵ میلی‌متر و گاهی بیش‌تر هم می‌رسد.



شکل ۸-۱- یک دست آچار تخت اینچی از $\frac{3}{8}$ تا یک اینچ

آن، گوشه‌های مهره را گرد خواهد کرد. در شکل سمت چپ، آچار به خوبی با مهره منطبق شده است و آنرا به روش درست، باز و بسته می‌کند.


هر نوع آچاری که برای کار روی مهره یا پیچ انتخاب می‌شود، باید با آچارخور آن به خوبی منطبق شود. در شکل ۱-۹ دو نوع آچار برای بازکردن مهره به کار رفته است. آچار سمت راست بزرگ‌تر از اندازه آچارخور مهره است و بالغ زیدن بر روی

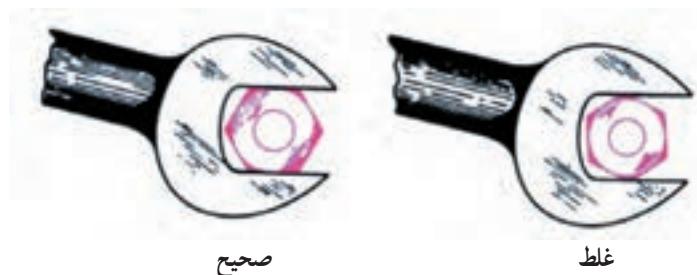

شکل ۱-۹—روش انتخاب آچار مناسب برای کار

لغزش آن از بین می‌رود.
از طرف دیگر، به علت آن که دیواره‌ی آچار رینگی خیلی نازک ساخته شده است، در جاهای کوچک به راحتی قابل استفاده است. در شکل‌های ۱-۱۰ انواع آچارهای رینگی دیده می‌شود.


۱-۵-۲—آچار رینگی: برای جلوگیری از سُرخوردن (لغزیدن) آچار از روی مهره یا سرپیچ، آچار رینگی به کار می‌رود. آچار رینگی دارای ۱۲ شیار است که هر دو شیار در دو طرف یک گوشه‌ی مهره یا سرپیچ قرار می‌گیرد و با زاویه‌ی 30° به آن نیرو وارد می‌شود و به راحتی مهره یا پیچ را باز می‌کند و امکان

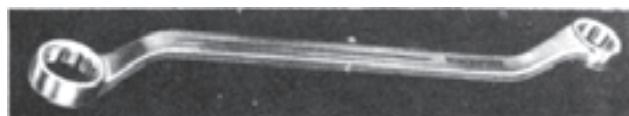

آچار رینگی با سرکج (۱۵ درجه)



آچار رینگی ضامن‌دار

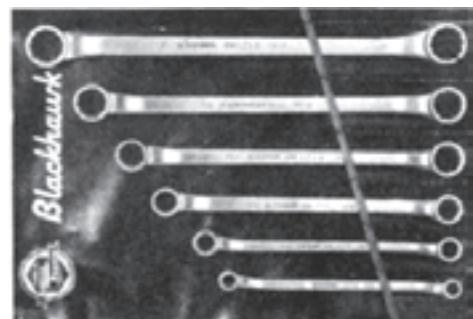

یک دست آچار رینگی




آچار رینگی قوس دار

شکل ۱-۱۰—آچارهای رینگی مختلف

دسته‌بندی می‌شوند. مهم‌ترین عیب این نوع آچارها به هم خوردن اندازه‌ی آن‌ها و لغزیدن آن‌ها از روی مهره است (شکل ۱-۱۱).

۱-۵-۳ آچار فرانسه: آچار فرانسه برای باز کردن پیچ‌های بزرگ به کار می‌رود. این آچارها بر حسب طولشان

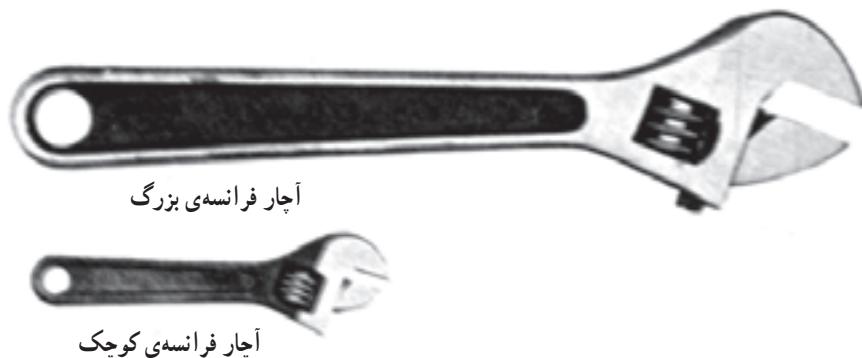

شکل ۱-۱۱



شکل ۱-۱۳-۱- انبردست محور لفزان

۱-۵-۶ دمباریک: دمباریک در انواع گوناگون ساخته می‌شود و برای درآوردن قطعات کوچک در شیارها یا نصب کردن پیچ و مهره در مواضع تنگ و کارهای مشابه به کار می‌رود (شکل ۱-۱۴).



شکل ۱-۱۴-۱- انواع دمباریک

۱-۵-۴ انبردست: انواع انبردست در کارگاه استفاده می‌شود. انبردست‌ها را به نام‌های : انبردست، انبردست محور لفزان، سیم‌چین، دمباریک، انبرکلااغی، انبر قفلی، خاربازکن، خارج‌جمع‌کن و ... می‌شناسند که هریک کاربرد مخصوصی دارد.



شکل ۱-۱۲- انواع انبردست

۱-۵-۵ انبردست محور لفزان: به علت لفزنده‌بودن محور انبردست، دو فک آن پیش‌تر باز شده، کاربرد آن را پیش‌تر می‌کند (شکل ۱-۱۳).

۱-۵-۸- انبر قفلی: این انبر از نوع قفل‌شونده است (شکل ۱-۱۶). وقتی فک‌های آن به قطعه‌ای که باید باز شود می‌چسبد تماش محکم و استواری برقرار نموده، به آسانی آن را از محل خود باز می‌کند.

۱-۵-۷- انبر کلاگی: این انبر دارای فک لغزنده‌ی طولانی بوده و کاربردهای مختلف دارد. این انبر را طوری ساخته‌اند تا در هر اندازه‌ای که قرار گیرد فک‌های آن به طور موازی با هم به جسم تکیه کند (شکل ۱-۱۵).



شکل ۱-۱۵- انبر کلاگی




شکل ۱-۱۶- انبر قفلی

۱-۵-۹- آچار پیچ‌های دو سر دنده: برای بستن یا باز کردن پیچ‌های دو سر دنده ابزار مخصوصی به کار می‌رود که در شکل ۱-۱۹ نشان داده شده است. پیچ در سوراخ ابزار قرار گرفته با آچار بوکس محور متحرک را می‌پیچاند تا آن را بیند یا باز کند.

۱-۵-۱۰- سیم چین: سیم چین برای بریدن سیم‌ها و قطع کردن پین‌ها و غیره به کار می‌رود (شکل ۱-۱۷).




شکل ۱-۱۷- سیم چین یا پین قطع کن

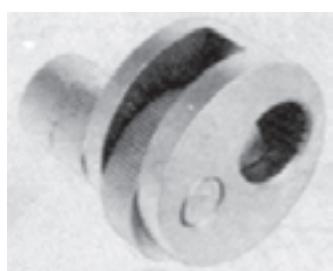


شکل ۱-۱۹- آچار پیچ دو سر دنده

۱-۵-۱۲- آچارهای پیچ‌گوشتی: در کارگاه آچارهای پیچ‌گوشتی متعددی به کار می‌رود که در شکل‌های ۱-۲۰ و ۱-۲۱ انواع آن دیده می‌شود.

۱-۵-۱۱- خاربازکن: انبر خاربازکن یا خارج‌جمع کن برای خارج کردن خار از قطعات مختلف به کار می‌رود. خاربازکن و خارج‌جمع کن مشابه هم هستند. یکی خار را در محل خود باز می‌کند تا بتوان آن را خارج نمود و دیگری خار را جمع می‌نماید (شکل ۱-۲۰).

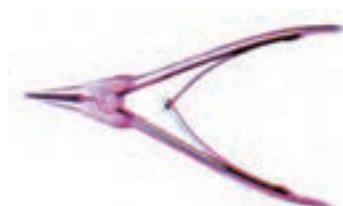

شکل ۱-۱۸- خاربازکن

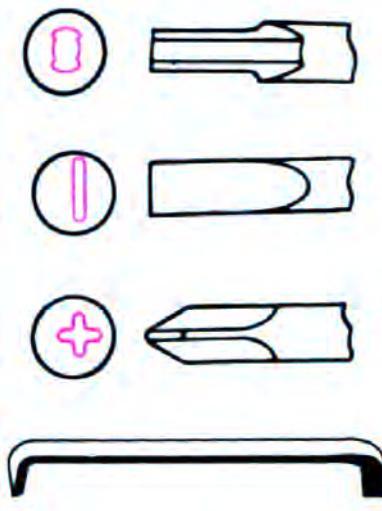

شکل ۱-۲۰- انواع پیچ گوشتی

۱-۵-۱۳- آچار پیچ گوشتی دوسو: از این آچار برای بستن یا باز کردن پیچ های شیاردار استفاده می شود (شکل ۱-۲۰).


۱-۵-۱۴- آچار پیچ گوشتی چهارسو: آچار پیچ گوشتی چهارسو برای باز و بستن پیچ های شیاردار چهارسو به کار می رود (شکل ۱-۲۰).

۱-۵-۱۵- آچار پیچ گوشتی خم: وقتی پیچ در محل تنگی بسته شده و فضای بالای آن خیلی کوچک باشد از آچار پیچ گوشتی خم، برای بستن یا باز کردن آن استفاده می شود (شکل ۱-۲۱).



شکل ۱-۲۱- انواع آچار پیچ گوشتی

هستند به وسیله‌ی آچار مهره باز یا بسته می‌شوند. این آچار در شکل ۱-۲۳ نشان داده شده است.

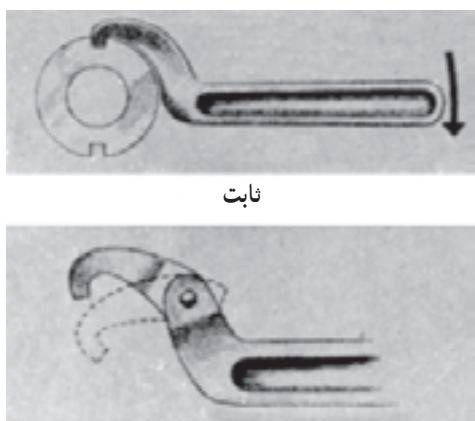

شکل ۱-۲۳- دو نوع آچار مهره

سر آچار پیچ گوشتی باید با شکاف پیچ کاملاً تطبیق داشته باشد و بدنه‌ی آن موازی با پیچ قرار گیرد. در شکل ۱-۲۲ شیوه‌ی صحیح درگیری پیچ گوشتی با شکاف پیچ را مشاهده می‌کنید. از پیچ گوشتی نباید به صورت اهرم استفاده شود، زیرا در اثر نیروی وارد شده خم می‌شود و دقت عمل آن ازین می‌رود.



شکل ۱-۲۲- طرز قرارگرفتن صحیح نوک آچار از نظر طول و ضخامت در شیار

۱-۵-۱۶- آچار مهره‌های گرد: مهره‌هایی که دارای شیار محیطی بوده به علت بزرگی یا وضعیت خاص فاقد آچار خور

چکش را بر حسب استفاده، ممکن است از فولاد آبداده، برنج، الومینیوم، چوب، پلاستیک یا لاستیک ساخت (شکل ۱-۲۴). از دسته‌ی چوبی برای دردست‌گرفتن و هدایت چکش

قلم کاری، سنبه‌نشان زدن و به طور کلی ضربه‌زنن به قطعات، از وسیله‌ای به نام «چکش» استفاده می‌شود.




شکل ۱-۲۴- انواع چکش سبک



شکل ۱-۲۵-الف- دسته‌ی چکش باید با گوه محکم شود تا بیرون نپرد


استفاده می‌شود. برای این‌که دسته‌ی چکش به طور کامل در سوراخ سر چکش محکم شود، از یک گوهی فلزی استفاده می‌کنیم (شکل ۱-۲۵-الف). برای اطمینان از جدا شدن چکش از دسته در حین کار، سوراخ آنرا از دو طرف کمی گشادتر می‌سازند تا بر اثر جاذب گوه، سر دسته‌ی چکش در سر آن کاملاً محکم باشد و از رهایشدن سر چکش و بروز خطر جلوگیری گردد. به این منظور، گوهای در انتهای دسته‌ی چکش قرار می‌گیرد و آن را در روی دسته ثابت می‌نماید.

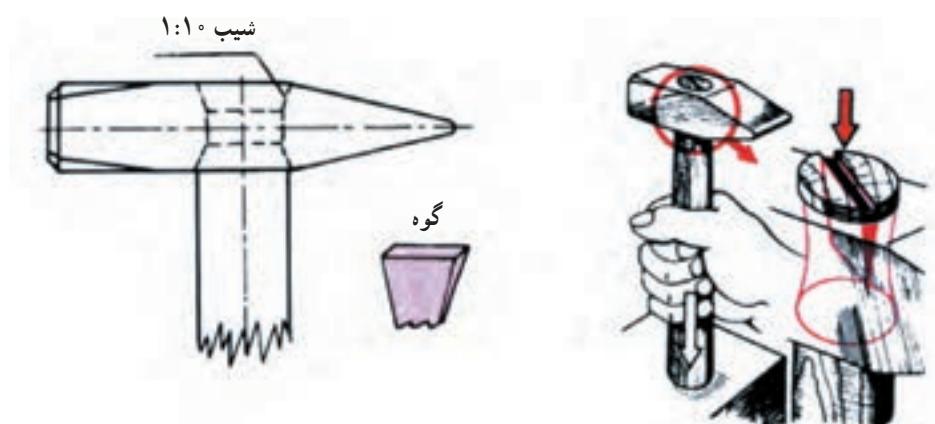

شکل ۱-۲۵-ب- چکش سنگین

استفاده‌ی غلط از آن است.
دسته‌ی چکش باید اندکی ضخیم‌تر باشد تا از جدا شدن

در شکل ۱-۲۶-۱ دونمونه از کاربرد چکش دیده می‌شود که شکل ۱-۲۶-الف نحوه صحیح و شکل ۱-۲۶-ب نوع

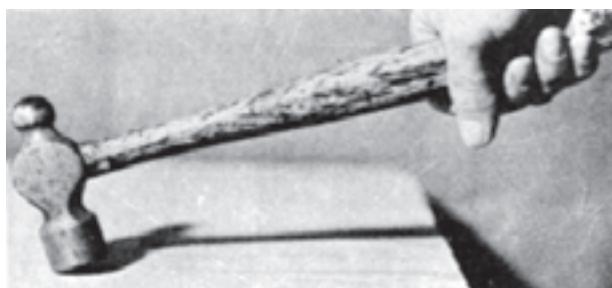

شکل ۱-۲۶-ب - هرگز با لبه‌ی چکش ضربه وارد نکنید.



شکل ۱-۲۶-الف - چکش باید به طور کامل با سطح جسم تماس بگیرد.



باشد، «چکش دستی» و از یک تا دو کیلوگرم را «چکش آهنگری» و از دو کیلوگرم به بالا را «پتک» می‌نامند.

چکش از دسته جلوگیری کند.


چکش‌های فولادی که وزن آن‌ها کم‌تر از یک کیلوگرم



شکل ۱-۲۷-چکش‌های نرم و سخت

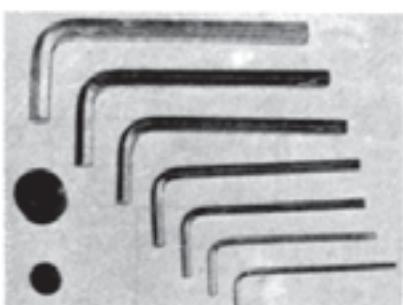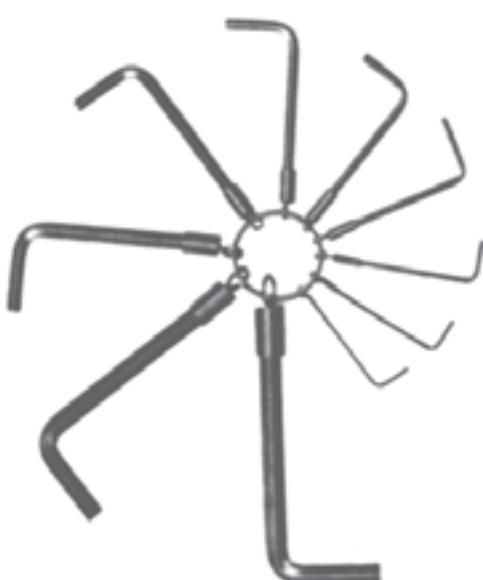

شکل ۱-۲۸

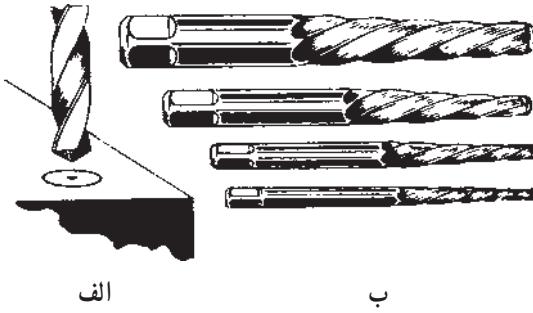

شکل ۱-۳۰-الف-متذدن ب-چند پیچ در آر (قلاؤیز چپگرد)


۱-۵-۲۱-قیچی آهن بر: برای بریدن ورق‌ها و بعضی واشرها به قیچی‌های مخصوصی نیاز است. قیچی‌ها را لبه‌صفاف یا لبه‌گرد می‌سازند. قیچی‌های لبه‌گرد، برای برش‌های منحنی شکل به کار می‌رود (شکل ۱-۳۱).



شکل ۱-۳۱- انواع قیچی

۱-۵-۲۲-دستگاه پرچ کن: دستگاه پرچ کن برای هنگامی به کار می‌رود که بخواهند دو قطعه را از یک طرف به هم پرچ کنند و طرف دیگر بسته بوده امکان پرچ کردن وجود نداشته باشد. این پرچ‌ها را «پرچ کور» می‌نامند.

۱-۵-۱۹-سننه‌ها: سننه‌های مختلفی در کارگاه‌ها به کار می‌رود. یکی از کاربردهای آن، درآوردن پیچ‌ها و میخ‌پیچ‌ها است که پس از پراندن سر پیچ با قلم، ابتدا با سننه‌ی معمولی، باقی‌مانده‌ی آن را جابه‌جا نموده، سپس با سننه‌ی ساقه بلند، آن را از سوراخ خارج می‌کنند. در شکل ۱-۲۹ انواع سننه دیده می‌شود.

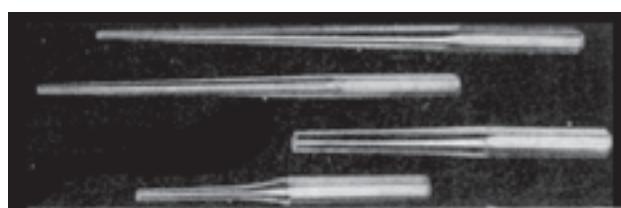


با سننه‌ی ساق بلند
شروع می‌شود
ادامه پیدا می‌کند




شکل ۱-۲۹-مراحل خارج ساختن پین

۱-۵-۲۰-قلاؤیز پیچ در آر: وقتی که پیچ به طور نادرست محکم شود، در محل خود بریده می‌شود. برای درآوردن باقی‌مانده‌ی پیچ شکسته، از پیچ در آر استفاده می‌گردد. در شکل ۱-۳۰-الف انواع قلاویز پیچ در آر دیده می‌شود. برای این کار، انتهای پیچ شکسته را با مته‌ی مناسبی سوراخ نموده (شکل ۱-۳۰-الف) سپس پیچ در آر را در محل سوراخ قرار می‌دهند و به طرف چپ می‌چرخانند تا پیچ شکسته خارج گردد.

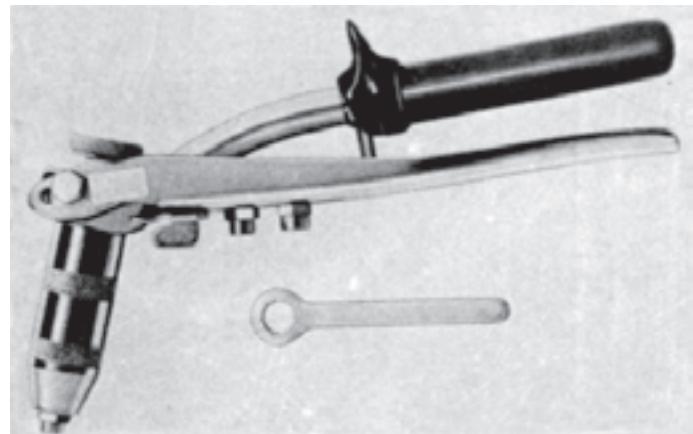

شکل ۱-۳۲-الف- دستگاه پرج کن

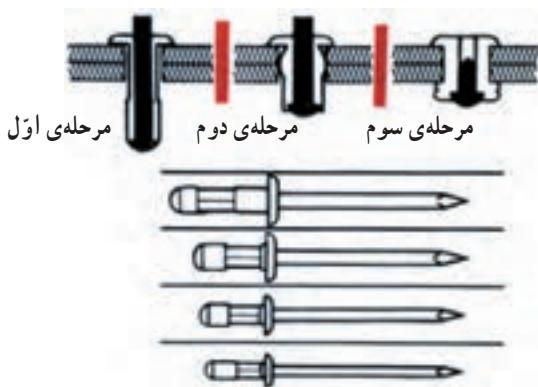

شکل ۱-۳۲-ب- انواع پرج و مراحل پرج کاری با دستگاه پرج

به این منظور از پرج های مخصوصی استفاده می کنند که در شکل ۱-۳۲-ب دیده می شوند. روش پرج کاری به این ترتیب است :

- ۱- ابتدا سوراخی در قطعات کار ایجاد می کنند.
- ۲- ساقه‌ی بلند پرج را در دستگاه قرار می دهند.
- ۳- قسمت ضخیم پرج را وارد سوراخ قطعه‌ی کار می کنند.
- ۴- دسته‌ی پرج کن را فشار داده تا سر پرج در طرف ناپیدای قطعه قرار گیرد. در شکل ۱-۳۲-ب مراحل آن را مشاهده می کنید.


اندازه‌گیری

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم اندازه‌گیری را بیان کند.
- ۲- کولیس و قسمت‌های مختلف آن را شرح دهد.
- ۳- روش اندازه‌گیری با کولیس را توضیح دهد.
- ۴- وسایل ثابت اندازه‌گیری زوایا را معرفی کند.
- ۵- نکات مهم اندازه‌گیری را رعایت کند.
- ۶- قطعات مکانیکی را اندازه‌گیری و یادداشت کند.

۲-۲- کولیس

برای اندازه‌گیری اجسامی که در اندازه‌گیری آن‌ها نیاز به دقیق‌تر از خطکش فلزی و یا متر استفاده می‌شود، اما اگر اندازه‌گیری دقیق‌تری مورد نظر باشد از «کولیس» استفاده می‌شود. کولیس متداول‌ترین ابزار دقیق برای اندازه‌گیری است که به وسیله‌ی آن می‌توان طول، قطر خارجی، قطر داخلی و عمق اجسام را با دقت 0.01 ، 0.02 ، 0.05 ، 0.1 میلی‌متر اندازه‌گیری کرد که نمونه‌هایی از اندازه‌گیری در این صفحه نمایش داده شده است.

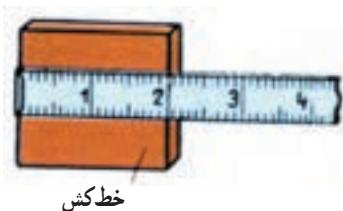


خطکش


شكل ۲-۳

۱-۲- مفهوم اندازه‌گیری

اندازه‌گیری عبارت است از سنجش کمیت در اجسام مختلف و قطعات با واحد مربوط به آن. در شکل‌های ۱-۲ تا ۲-۳ نمونه‌هایی از اندازه‌گیرها را مشاهده می‌کنید.

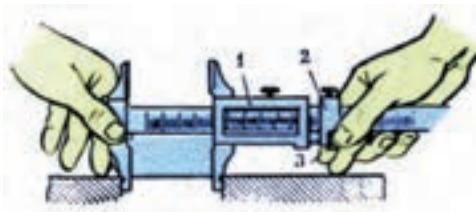

شکل ۱-۲

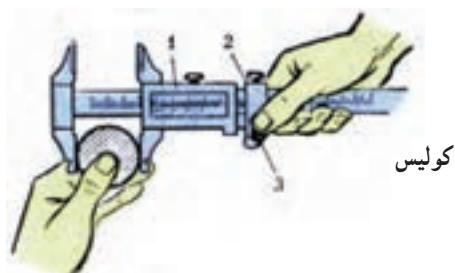

شکل ۲-۲


کولیس از این اجزا و قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

- ۱- خطکش مدرج فلزی (بدنه‌ی اصلی)،
- ۲- کشوی متحرک متصل به فک متحرک،
- ۳- پیچ محکم کننده،


توجه: یادآوری متر نواری و خطکش فلزی و اندازه‌گیری با آن‌ها به عهده‌ی هنرآموزان محترم است.

۲-۳- روش اندازه‌گیری

برای اندازه‌گیری، جسم را مطابق شکل ۲-۵، بین فک‌ها قرار داده فک متحرک را به آن تزدیک می‌نماییم تا به میله بچسبد. حال، اندازه‌ی اصلی را از روی خطکش بر حسب میلی‌متر خوانده کسری میلی‌مترها را از روی تقسیم‌بندی ورنیه (هر خطی از ورنیه که منطبق با یکی از خطوط خطکش باشد) می‌خوانیم.

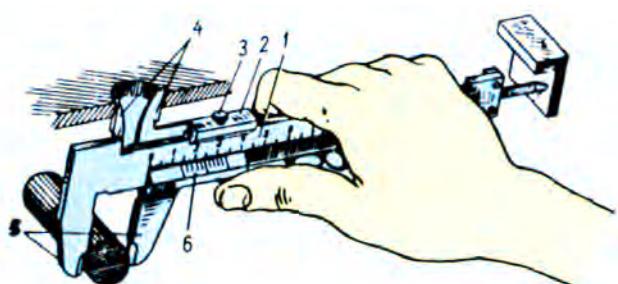

شکل ۲-۵

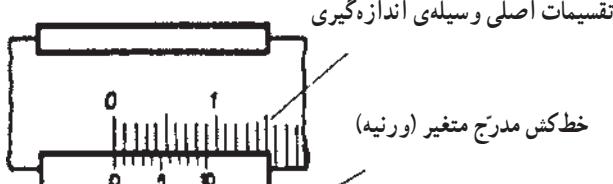


شکل ۲-۶

۴- شاخص‌ها (برای اندازه‌گیری قطر داخلی لوله‌ها یا داخل دهانه‌ها)،

۵- فک‌های ثابت و متحرک (برای اندازه‌گیری محورها، میله‌ها، ضخامت ورقه‌ها و ...)،


۶- ورنیه،

۷- تیغه‌ی عمق‌سنج.

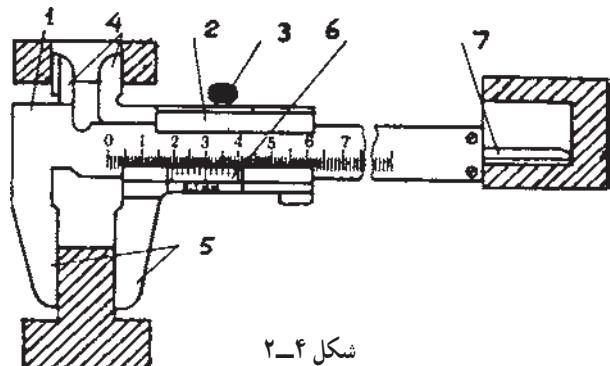

شکل ۲-۷

چگونگی دقت اندازه‌گیری با کولیس و پیدايش آن ممکن است برای هنرجویان عزیز سوال برانگیز باشد؛ از این‌رو، چگونگی پیدايش و دقت کولیس را که از طریق ورنیه خوانده می‌شود تا اندازه‌ای شرح می‌دهیم؛ سپس انواع کولیس‌ها را از نظر شکل نشان خواهیم داد (شکل‌های ۲-۶ و ۲-۷).

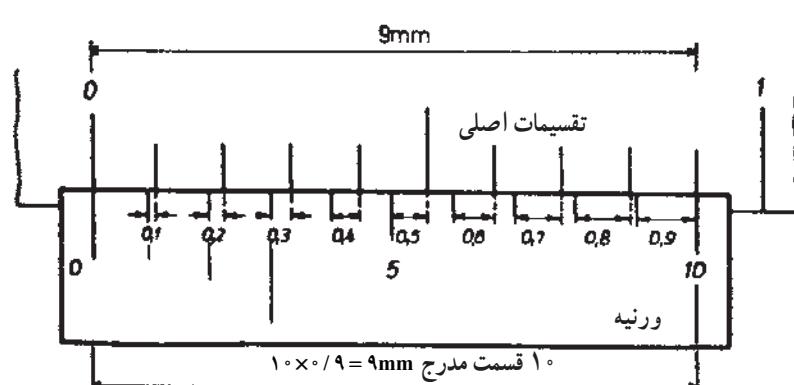

شکل ۲-۷


است. با مقایسه‌ی این اندازه‌ها با اندازه‌های میلی‌متری اختلاف اندازه تا $1/10$ میلی‌متر را می‌توان اندازه‌گیری کرد (شکل ۲-۷).

۱-۲-۳- خواندن ورنیه: برای اندازه‌گیری تا دقت

$1/10$ از تقسیمات ورنیه استفاده می‌شود. اساس کار ورنیه بر آن است که در آن ۹ میلی‌متر را به ده قسمت مساوی تقسیم کرده درنتیجه، هر قسمت ورنیه $1/10$ از یک میلی‌متر کمتر

استفاده می‌گردد و به آن‌ها «گونیا» می‌گویند. در شکل ۲-۸ انواع گونیاهای متداول در صنعت را مشاهده می‌نمایید.

۴-۲- وسایل ثابت اندازه‌گیری زوايا
از این ابزار فقط برای اندازه‌گیری و کنترل زوایای معینی

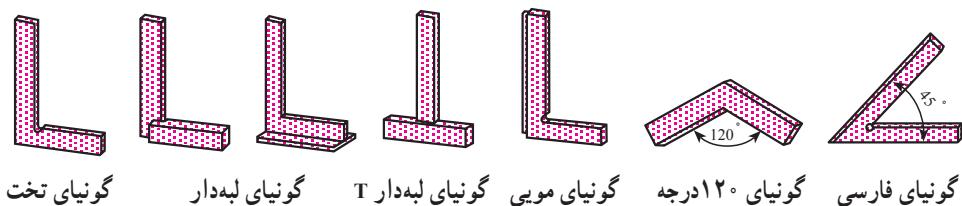


شکل ۲-۸

رسم شده بر هم منطبق باشند زاویه‌ی گونیا صحیح است و در غیر این صورت زاویه‌ی آن قائم نیست.


در هنگام استفاده از گونیاهای باید توجه داشت که هر دو ضلع گونیا بر سطح کار عمود بوده حتی امکان، از ضلع بزرگ تر به صورت تکیه‌گاه و از ضلع کوچک‌تر برای کنترل استفاده گردد. در این حال، گونیا را به نحوی در مقابل چشم قرار دهید که از طریق میزان عبور نور بتوان به سهولت، سطح مورد نظر را کنترل نمود. در شکل ۲-۱۰ طریقه‌ی صحیح کار را مشاهده می‌کنید.

از گونیاهای نشان داده شده، گونیای 90° درجه بیشترین کاربرد را دارد و معمولاً آن را به اشکال مختلفی می‌سازند.

قبل از به کار بردن گونیا باید از قائم بودن آن اطمینان حاصل نمود. برای این منظور از یک گونیای کنترل شده و دقیق مطابق روش نشان داده شده در شکل ۲-۹-الف می‌توان بهره گرفت. در صورت عدم دسترسی به چنین وسیله‌ای، می‌توان مطابق روش شکل ۲-۹-ب با استفاده از ترسیم دو خط در دو وضعیت مختلف گونیا، درستی زاویه‌ی آن را کنترل نمود. اگر خطوط

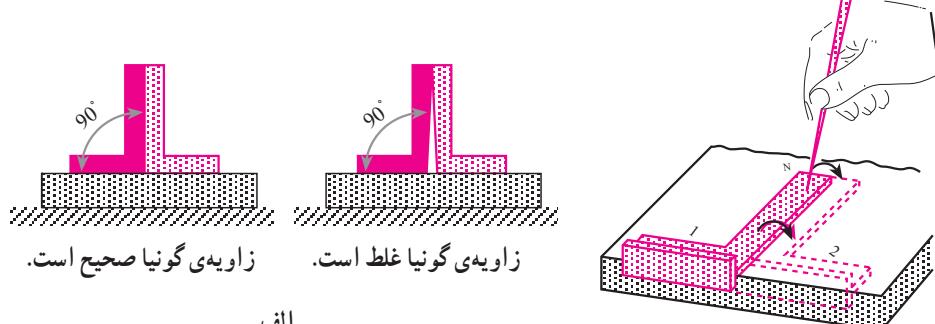

شکل ۲-۹

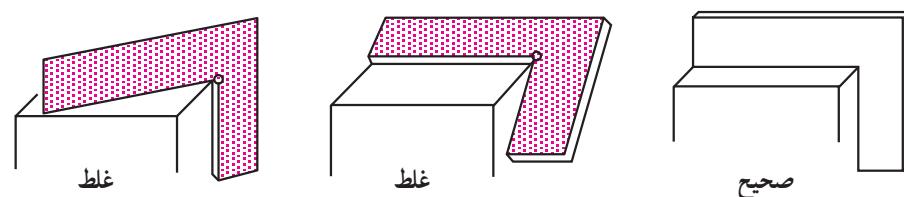

شکل ۲-۱۰

۵-۲- نکات مهم اندازه‌گیری

اندازه‌گیری باید با دقت و اعتماد کامل انجام گیرد، بنابراین،

لازم است که وسیله‌ی اندازه‌گیری از دقت لازم برخوردار باشد.

در موقع اندازه‌گیری باید به این نکات توجه شود :

۱- موقع خواندن اندازه به محل خواندن به طور عمودی
نگاه کنید.

۲- محل اندازه‌گیری قطعه‌ی کار و وسیله‌ی اندازه‌گیری
قبلًا تمیز شود.

۳- قبل از اندازه‌گیری، کار کاملاً پلیسه‌گیری شود.

۴- در اندازه‌گیری‌های دقیق به دقت ابزار توجه شود.

۱-۵- نگهداری و سایل اندازه‌گیری:

۱- سایل اندازه‌گیری را از ابزارهای کار جدا و در
محل مخصوص نگذاری کنید.

۲- سایل حساس را در جای نرم، مثلاً روی پارچه‌ی
تمیز، قرار دهید.

۳- از افتادن و ضربت خوردن سایل جلوگیری کنید.

۴- در صورت دارابودن جای مخصوص از آن‌ها استفاده
شود.

انتقال اندازه بر روی قطعه‌ی کار

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم خطکشی را بیان کند.
- ۲- روش آماده‌سازی قطعه را برای خطکشی، توضیح دهد.
- ۳- وسائل خطکشی را معرفی کند.
- ۴- مشخصات سنبه‌نشان و روش سنبه‌نشان زدن را توضیح دهد.
- ۵- نکات ایمنی را هنگام خطکشی مراعات نماید.
- ۶- قطعات فلزی را طبق نقشه خطکشی کند.


روشن کار: ابتدا باید سطح قطعه‌ی کار را به وسیله‌ی مواد مخصوصی، برای خطکشی آماده نمود؛ سپس اندازه‌های موجود در نقشه را به وسیله‌ی ابزار مخصوص خطکشی بر روی آن منتقل کرد. این کار به وسیله‌ی این وسائل انجام می‌گیرد:

- ۱- سوزن خطکش و ابزار هدایت‌کننده (مطابق شکل ۳-۱)،
- ۲- سوزن خطکش موازی (پایه‌دار)،
- ۳- پرگار فلزی،
- ۴- سنبه‌نشان.

۱-۳- خطکشی

خطکشی عبارت است از انتقال اندازه بر روی ماده‌ی اولیه‌ی قطعه‌ی کار که قبلًا برای ساخت آماده شده است. اندازه‌ی هر قطعه از یکی از این منابع به دست می‌آید:

- ۱- از روی نقشه‌ی فنی،
- ۲- از روی قطعه‌ی نمونه که در اختیار است،
- ۳- از اطلاعاتی که به گونه‌های مختلف در اختیار ما قرار می‌گیرد.

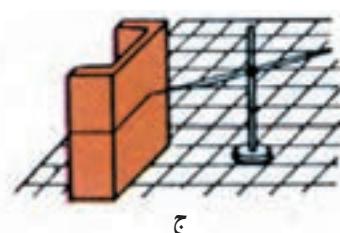

ج



ب



الف



و



ه



صحیح

غلط

غلط

تذکر ۲: کات کبود تا اندازه‌ای سمی است؛ بنابراین، هنگام کار کردن کاملاً مراقب باشید.




شکل ۲-۲

لازم به تذکر است که از خط‌کشی به گونه‌ی راهنمای برای ساخت قطعات استفاده می‌شود؛ بنابراین، دقت ساخت قطعات بستگی به میزان دقت در خط‌کشی دارد.
توجه: عملیات خط‌کشی روی صفحه‌ی صافی انجام می‌گیرد.

۳-۳- شرح بعضی وسایل خط‌کشی

۱- سوزن خط‌کش: این ابزار وسیله‌ای است نوک تیز برای خط‌کشی روی فلزات و جنس آن معمولاً از فولاد ابزارسازی است (شکل ۳-۳).

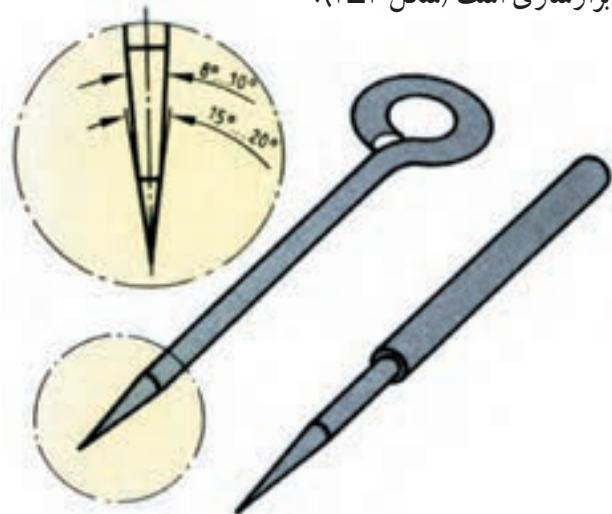

شکل ۳-۳

۱- در صورتی که آب مقطر در دسترس نباشد، از آب معمولی استفاده کنید؛ همچنان بهتر است کات را قبلًا پودر کنید.

۲-۳- آماده‌سازی سطح قطعه‌ی کار
کات کبود یکی از نمک‌های اسید سولفوریک با فرمول شیمیایی CuSO_4 است.


می‌توان از محلول این نمک در آب برای رنگین‌نمودن آهن و برخی فلزات دیگر استفاده کرد. چون خطوط ترسیم شده به وسیله‌ی سوزن خط‌کش، بر روی سطح سوهان خورد به خوبی دیده نمی‌شود، بهتر است از محلول کات کبود یا رنگ‌های مناسب دیگر استفاده کرد و فلز را رنگین نمود. این کار به ویژه هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به تعداد خطوط ترسیمی زیاد و تعیین نقاط یا خطوط با دقت بیشتر، نیاز باشد.

روش کار:

۱- ابتدا باید محل مورد نظر کاملاً تمیز شود؛ به طوری که کوچک‌ترین اثری از چربی و یا زنگ‌زدگی در روی آن باقی نماند. معمولاً سطح آهن بعد از سوهان کاری چنین حالتی دارد (به خصوص اگر با سوهان نرم پرداخت شده باشد).

۲- مقداری نمک کات کبود را در آب مقطر ریخته، آن را به هم بزنید تا کاملاً حل شود^۱. با این کار، محلولی آبی رنگ به دست می‌آید^۲. حتماً برای این کار از یک ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی استفاده کنید.

۳- به کمک یک قلم موی کاملاً تمیز، محلول را بر روی سطح مورد نظر بمالید. ملاحظه می‌کنید که بلاfacسله رنگ آن قرمز می‌شود. میزان سرخی سطح به غلظت محلول بستگی دارد. دقت کنید سطح باید کاملاً از چربی و زنگ پاک باشد. به حال سعی کنید تا صفحه به مقدار کافی رنگ شود^۳. پس از خشک کردن رویه‌ی رنگین می‌توان عمل خط‌کشی را شروع کرد.
توجه: علت قرمزشدن سطح آهن مربوط به رسوب مس بر روی فلز و واکنش شیمیایی بدین قرار است:

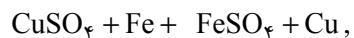


تذکر ۱: دقت کنید که محلول کات کبود از هر گونه آلودگی محفوظ باشد؛ به خصوص از ریختن برآده‌های آهن در آن باید جداً خودداری شود. «چرا؟»

۲- برای متال، می‌توان از محلول دو نرمال استفاده کرد (۱۶۰ گرم در لیتر).

۳- هرگز قطعه‌ی مورد نظر را در محلول کات کبود وارد نکنید.

۳-۴- سنبه نشان زدن

از سنبه نشان به منظور ایجاد اثر (نشانه) در امتداد خط یا نقاط مشخص روی سطح قطعه‌ی کار استفاده می‌شود (شکل ۳-۸).

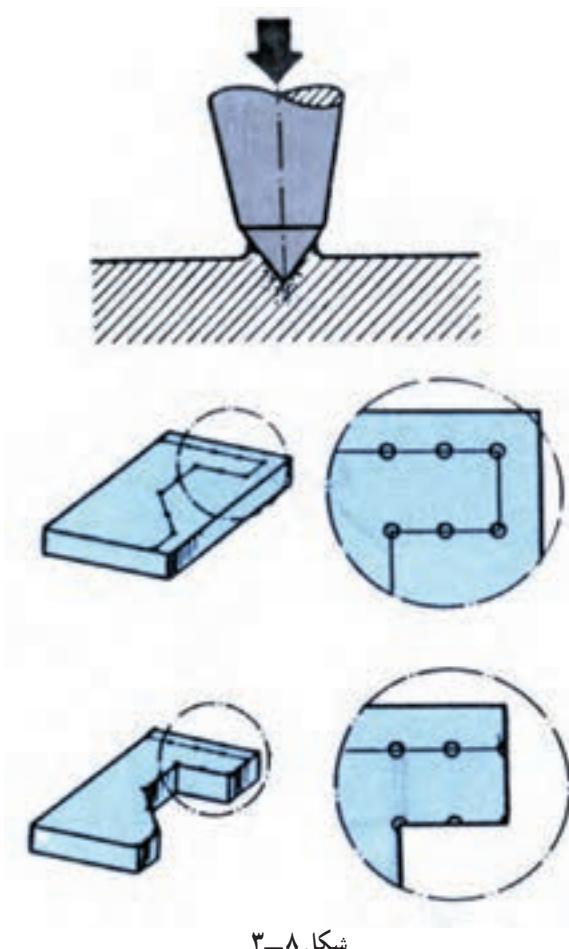


شکل ۳-۸

۳-۳- خطکش موازی یا خطکش پایه‌دار: از

این وسیله برای خطکشی خطوطی که به موازات یک سطح مبدأ باید رسم شود استفاده می‌کنند. این خطکش‌ها در دو نوع مدرج (شکل ۳-۴) و غیرمدرج (شکل ۳-۵) ساخته می‌شوند. در نوع مدرج تنظیم اندازه مستقیماً به وسیله‌ی خطکش پایه‌دار انجام می‌گیرد؛ در صورتی که در نوع غیرمدرج برای انتقال اندازه باید از یک علامت یا یک خطکش مدرج پایه‌دار استفاده شود؛ مانند شکل‌های ۳-۶ و ۳-۷.

سوzen خطکش پایه‌دار

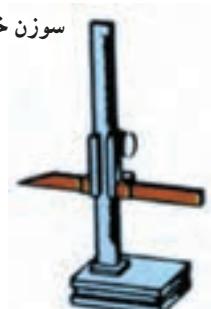


شکل ۳-۴- مدرج



شکل ۳-۵- ساده



شکل ۳-۶- تنظیم ارتفاع سوزن

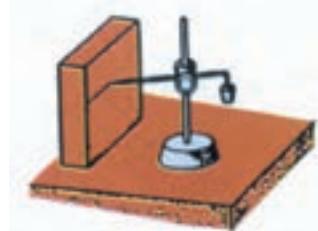

شکل ۳-۷- استفاده از سوزن

۳-۴- نکات فنی درباره سنبه نشان زدن:

- به طور کلی سنبه نشان زدن شامل چهار مرحله است:
- ۱- در دست گرفتن سنبه نشان،
 - ۲- نشاندن سنبه نشان در محل مورد نظر،
 - ۳- عمود قرار دادن سنبه نشان،
 - ۴- ضربه زدن و ایجاد اثر.

الف - روش کار: سنبه نشان را مطابق شکل ۳-۹ در دست می‌گیرند و آماده نگه می‌دارند.


ب - نشاندن سنبه نشان: به منظور بهتر نشاندن سنبه نشان در محل مورد نظر ابتدا سنبه را با زاویه‌ای حدود ۶۰ درجه روی

آن که نوک سنبه‌نشان تغییر محل دهد، با وارد کردن ضربه اثر سنبه‌نشان در محل ایجاد می‌شود.

۳-۴-۲- زوایای نوک سنبه‌نشان: رأس سنبه‌نشان‌ها به نسبت کاربرد آن‌ها دارای زوایای 30° و 60° و 75° و 90° درجه هستند.


از سنبه‌نشان با زاویه‌ی رأس 30° درجه بیشتر برای علامت‌گذاری استفاده می‌شود. این علامت‌گذاری ضمن آن که از دقت بیشتری برخوردار است، صدمه‌ی کم‌تری هم به سطح کار وارد می‌آورد. برای علامت‌گذاری مسیر برش (شعله‌ی گاز یا اره) از سنبه‌نشان‌های 60° و 75° درجه که کارایی بیشتری دارند، استفاده می‌کنند. در سوراخ‌گیری نیز از سنبه‌نشان‌های با زاویه‌ی 90° درجه استفاده می‌شود (شکل ۳-۱۰).

این عمل موجب می‌شود که سر متنه در محل مورد نظر قرار بگیرد و از لغزش آن جلوگیری شود. در پایان خاطرنشان می‌شود که لازم است هنرآموزان محترم به ترتیب و در طول سال تیزکردن ابزاری مثل متنه، سنبه‌نشان، قلم و ... را به دانش‌آموزان آموزش دهند و بر کار آن‌ها نظارت کامل نمایند.

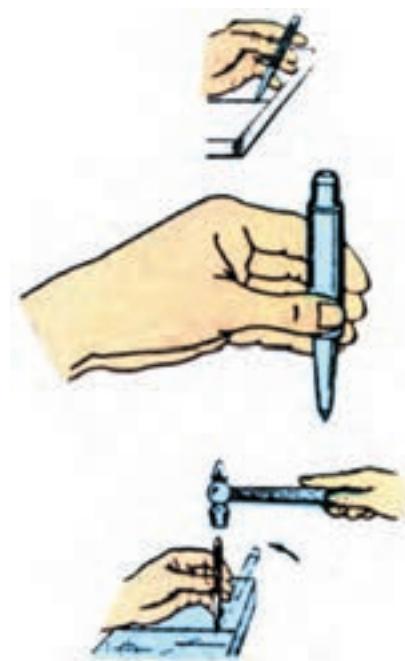

شکل ۳-۹

محل خط‌کشی، به طور دقیق، قرار می‌دهیم. (خم کردن سنبه‌نشان تحت زاویه، سبب می‌شود محل سنبه‌نشان بهتر در معرض دید ما قرار گیرد)؛ سپس آن را تحت زاویه‌ی 90° درجه قرار داده بدون

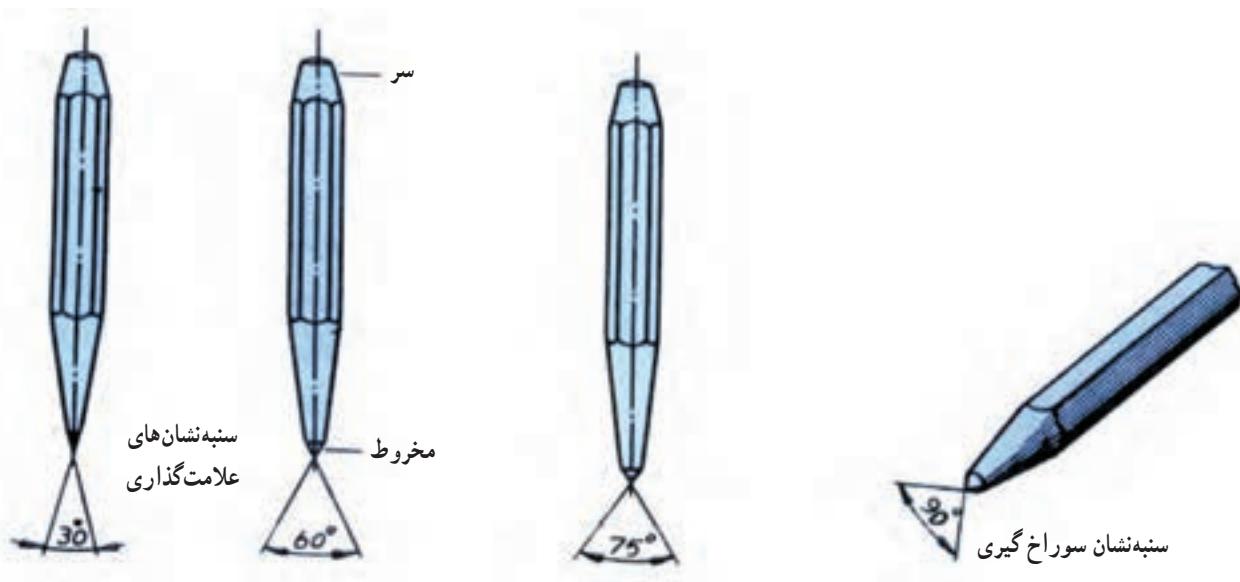

شکل ۳-۱۰

- ندهید و به زاویه‌ی تمایل صحیح دقت نمایید.
- در هنگام کار با سوزن خط‌کش پایه‌دار، امتداد نوک سوزن خط‌کش را تنظیم کنید و پس از میزان کردن ارتفاع نوک سوزن خط‌کش خط مورد نظر را ترسیم نمایید.

۳-۵- نکات ایمنی

- نکاتی که در هنگام خط‌کشی و سنبه‌نشان زدن باید رعایت کرد:
 - سوزن خط‌کش را کاملاً چسبیده به خط‌کش حرکت

روش کار:

- ۱- ابتدا پس از پلیسه گیری گوشه های قطعه‌ی کار، سطوح آن را که ممکن است دارای اکسیداسیون یا رنگ و روغن باشد پاک کنید (مواد پاک کننده می‌توانند نفت یا سنباده باشد).
- ۲- سطح قطعه‌ی کار را برآساس روشی که در قسمت دوم فصل سوم خوانده‌اید با استفاده از محلول کات کبود برای خط کشی آماده کنید.
- ۳- در صورت گوئیابی نبودن سطوح جانبی نسبت به یک دیگر، دو خط عمود بر هم در منتها الیه عرض و طول کار ترسیم نموده، آن‌ها را مینا قرار بدهید.
- ۴- با استفاده از ابزار خط کشی قطعه را مطابق اندازه‌های داده شده در شکل ۱۲-۳ خط کشی کنید.

۳- برای ایجاد نشانه‌هایی که نوک پرگار در داخل آن قرار

می‌گیرد در نشانه‌زدن از سنبه نشان مناسب استفاده کنید.


۲-۵-۳- محافظت و ایمنی در خط کشی:

- ۱- برای محافظت از نوک وسایل نوک تیز خط کشی و برای جلوگیری از بروز سانحه پس از استفاده، در نوک آن‌ها چوب‌پنه قرار دهید.
- ۲- وسایل نوک تیز را هرگز در جیب لباس کار خود نگذارید.

۶-۳- تمرین خط کشی


قطعه فولادی (St36) به ابعاد $120 \times 100 \times 10$ برای تمرین

خط کشی، مطابق شکل ۳-۱۱، انتخاب کنید.

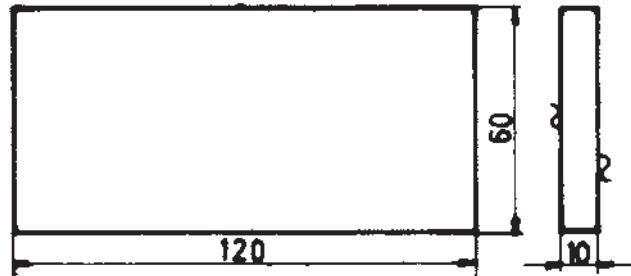

شکل ۳-۱۱

$$\nabla (\sim) = \nabla R_z 100 (\checkmark)$$

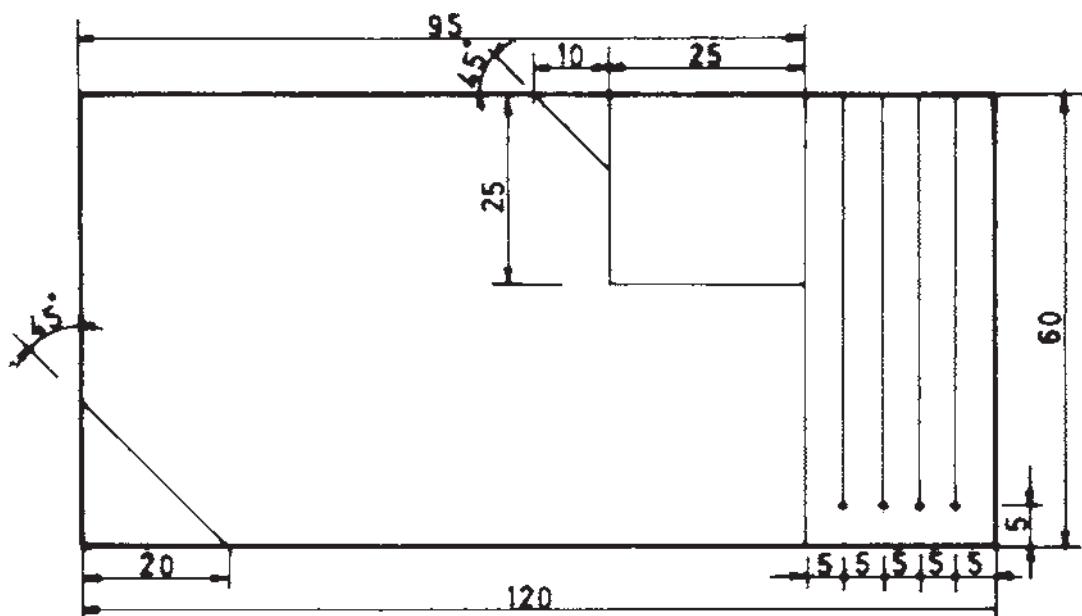

مقیاس ۱:۱

شکل ۳-۱۲

شماره	مشخصات قطعه‌ی کار				
شماره‌ی نقشه: ۳-۱۲	اندازه‌ی مواد اولیه	۱۲۰×۱۰۰×۱۰	S۶۳۶	۱	
ملاحظات	جنس	تعداد			
مقیاس: ۱:۱	نام قطعه‌ی کار: قطعه‌ی تمرینی				
تاریخ: / /	هدف‌های آموزشی: خط‌کشی (انتقال اندازه از نقشه بر روی کار)				

اره کاری


هدف های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود:

- ۱- مفهوم اره کاری را بیان کند.
- ۲- زوایای تیغه ای اره و جنس آن را بیان کند.
- ۳- انواع اره های دستی و نحوه استفاده از آن را توضیح دهد.
- ۴- نکات ایمنی در اره کاری را مراجعات نماید.
- ۵- قطعات فلزی را مطابق خط کشی های انجام شده اره کاری کند.

۱-۴- اره کاری

اره کاری بر اثر حرکت اره با نیروی دست یا ماشین در جهت برش براده برداری انجام می شود. در شکل ۴-۱ بزیدن صحیح با اره نشان داده شده است.


اره کاری عبارت است از برداشتن براده های کوچک به وسیله های دندانه های گوته مانندی که در لبه های یک تیغه و به دنبال یک دیگر قرار گرفته اند.

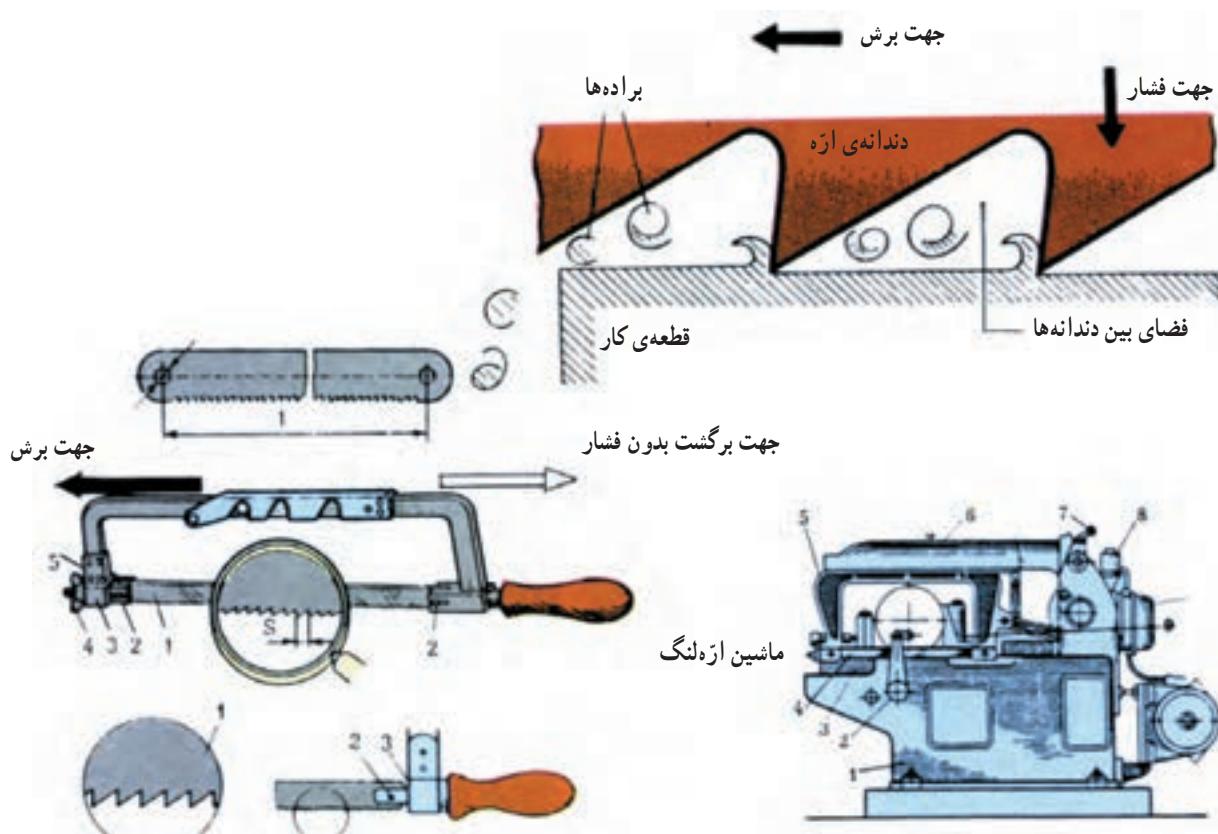

شکل ۴-۱

نشان داده شده است که به زوایای $\#$ ، $\%.$ & مشهورند.
زاویه‌ی $\#$ به نام «زاویه‌ی آزاد» و زاویه‌ی . به نام «زاویه‌ی گوه»
و زاویه‌ی $\%$ برآده‌ی زاویه است. مجموع زوایای آزاد و گوه را
به نام «زاویه‌ی برش» می‌نامند و با & نشان می‌دهند.

۴-۲- زوایای دندانه‌ی تیغه‌ی اره
همان گونه که گفته شد تیغه‌ی اره از دندانه‌های گوه‌شکل
متوالی تشکیل شده است. زوایای نوک دندانه‌های اره همانند
زاویه‌ی گوه‌ای قلم است. در شکل ۴-۲ زوایای مختلف اره

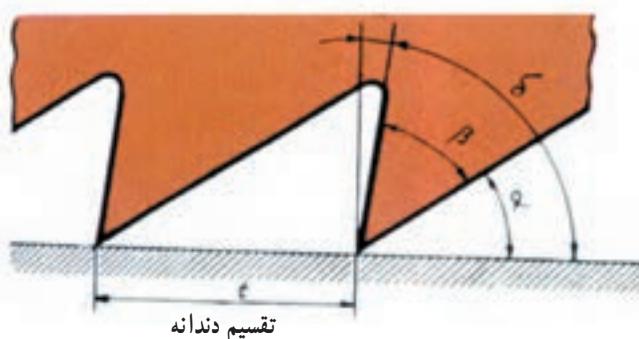

شکل ۴-۲


انواع مختلف دندانه‌های تیغه‌ی اره نشان داده شده است.

تیغه‌ی اره‌ها به نسبت جنس قطعه‌ی کار با تعداد دندانه‌های
متفاوت در طول ۲۵ میلی‌متر ساخته می‌شوند که در جدول ۴-۱

جدول ۴-۱


تعداد دندانه در ۲۵ میلی‌متر					عنوان
۳۲	۲۴	۱۸		۲۵۰mm	کوتاه
۳۲	۲۴	۱۸	۱۴	۳۰۰mm	بلند
فلزات		فولاد			
سخت	فولاد چدن	ساختمانی	مواد نرم		موارد مصرف
فلزات شکننده		چدن خاکستری			

۴-۳- انواع اره‌های دستی

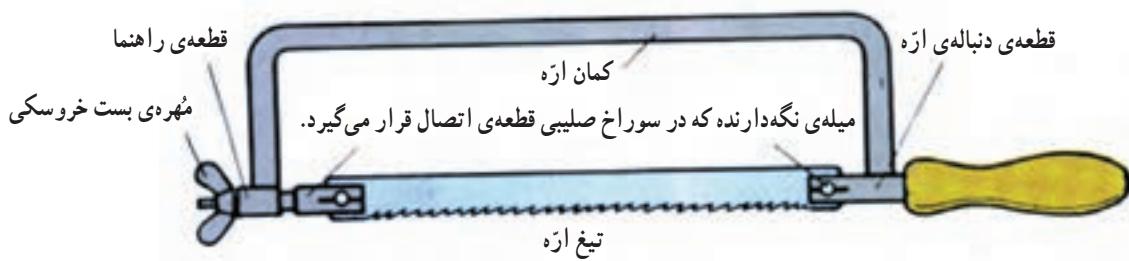


شکل ۴-۳- الف

۱-۴-۳- کمان ارهی دستی: کمان ارهی دستی با دسته‌ی پنجه‌ای برای برش‌های ساده.

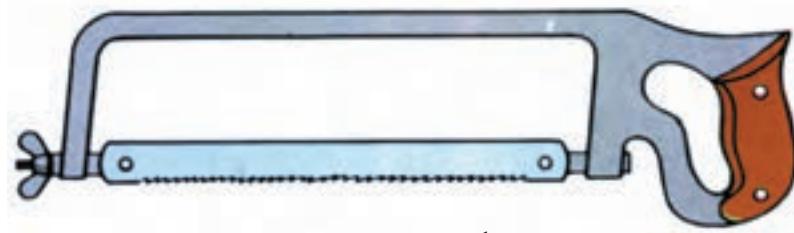

شکل ۴-۳-ب


۲-۴-۳- ارهی مویی: این اره برای برش‌های داخلی مستقیم یا به‌شکل مختلف، بیش‌تر برای چوب و فلزات نرم، به کار می‌رود.

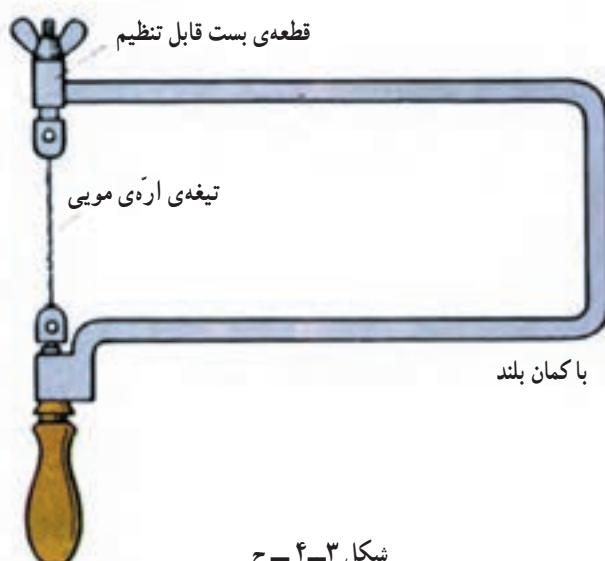

شکل ۴-۳-ج

باشد. در شکل ۴-۴ روش صحیح بستن تیغه‌ی اره در کمان و حالات مختلف آن نشان داده شده است.

۳-۴-۳- بستن تیغه‌ی اره‌ها: در موقع بستن تیغه‌ی اره‌ها باید دقت کرد جهت دندانه‌ها در جهت برش تیغه‌ی اره

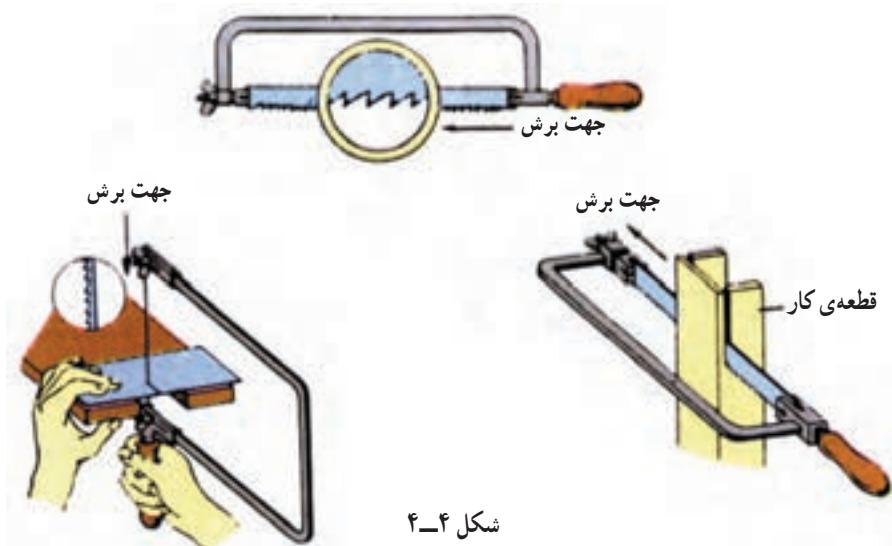

شکل ۴-۴

استفاده شود.


- ۹- به هنگام ارّه کاری باید در فاصله‌ی مناسب با میز کار قرار گرفت. به نحوه‌ی قرار گرفتن پاها و زاویه‌ی دست توجه کنید (شکل ۴-۵-الف).

۴-۴- نکات ایمنی در ارّه کاری

- ۱- مطمئن شوید که دسته‌ی کمان ارّه سالم بوده در جای خود محکم باشد.
- ۲- تیغه‌ی ارّه، درست در کمان بسته شود. عدم توجه موجب شکستن تیغه و ایجاد حادثه می‌شود.
- ۳- در پایان برش دقت کنید که نیروی دست، کم باشد تا قطعه‌ی بریده شده، پرت نشود و حادثه ایجاد نکند.

۴-۳-۴- در ارّه کاری باید به این نکات توجه کرد:

- ۱- دقت کنید ارّه کاملاً به کمان محکم بسته شود (شکل ۴-۵-ب).
- ۲- ارّه را به طور مستقیم باید حرکت داد (رفت و برگشت).
- ۳- در موقع رفت، فشار یک نواخت باشد.
- ۴- در موقع برگشت نباید به ارّه فشار وارد شود.
- ۵- سعی شود که از تمام طول تیغه‌ی ارّه استفاده شود.
- ۶- در موقع شروع، شیار راهنمای باید با زاویه‌ی کوچکی ایجاد شود (شکل ۴-۵-ج).
- ۷- هنگامی که ارّه به انتهای قطعه‌ی کار می‌رسد فشار باید کم شود.
- ۸- در موقع محکم کردن خروسک کمان ارّه نباید از گیره

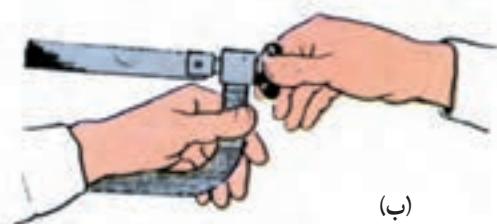



(ب)




(ج)



(الف)

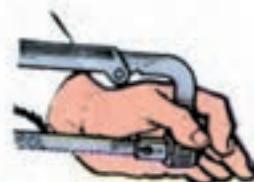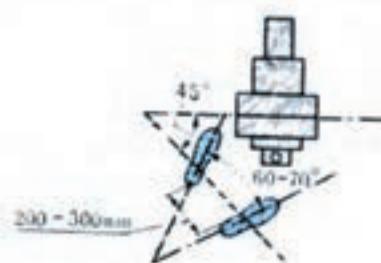

شکل ۴-۵

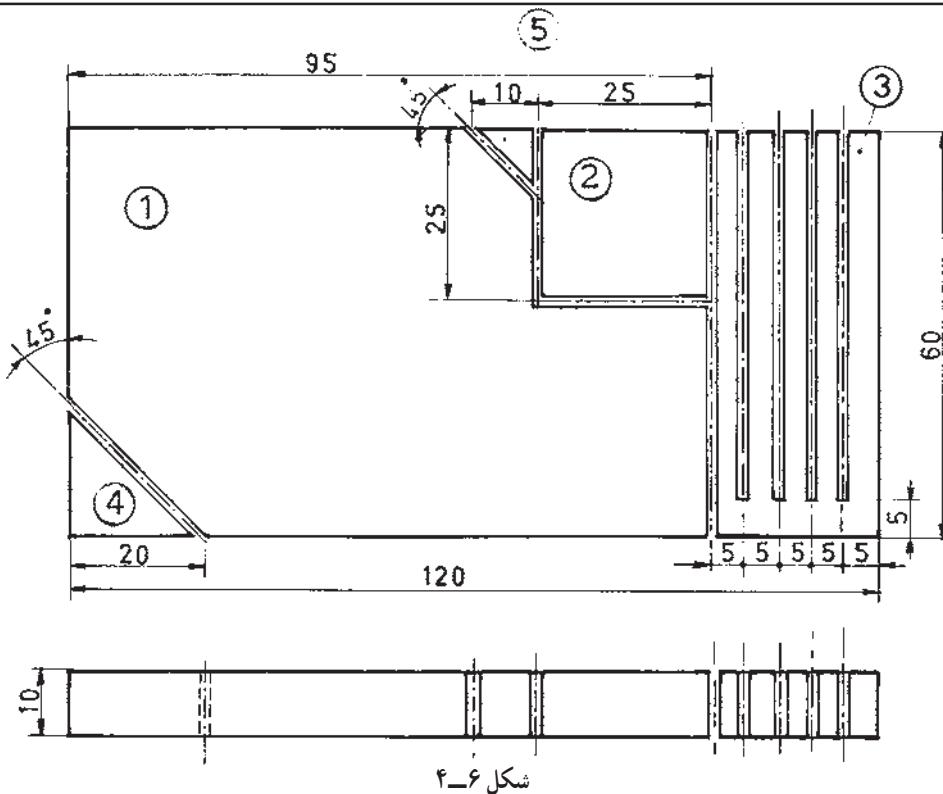

شکل ۴-۶

۴-۵- تمرین اره کاری

شماره‌ی ③ جدا شود. مواژب باشید در انتهای برش سرعت و فشار را کم کنید تا مشکلی پیش نیاید.

۵- به همان طریق خط عمودی قطعه‌ی شماره‌ی ② را بریده قطعه را 90° درجه بچرخانید و محکم کنید تا خط افقی را که حالت عمود قرار گرفته است برش بدھید.

۶- موقعیت استقرار قطعه را عوض نموده آن را نسبت به دهانه‌ی گیره در حالت ۴۵ قرار داده محکم کنید و قطعات ② و ⑤ را برش بدھید. در شکل ۴-۷ قطعات بریده شده، به اندازه‌های اسمی ترسیم شده است. دبیران محترم برای ارزشگذاری حد ترانس را در نظر داشته باشند. در ضمن از قطعات شماره‌ی ① و ② برای تمرینات سوراخ کاری و سوهان کاری، قلاویز کاری استفاده خواهد شد. دانش آموزان مواژب باشند که قطعات مفقود یا مخدوش نشوند.


قطعه‌ی فولاد St ۳۶ به ابعاد $120 \times 100 \times 10$ ، که در فصل سوم خط کشی شده است، ماده‌ی اولیه‌ی این تمرین است.
روش کار :

۱- تیغه‌ی اره‌ی مناسب انتخاب نموده، کمانه‌ی اره را آماده سازید. (روغندا و برس میز پاک کن فراموش نشود.)
۲- قطعه را طوری به گیره بیندید که سمت راست نقشه در سمت راست و رویه‌روی خودتان قرار گرفته و عمود بر گیره باشد.

۳- طبق روش تدریس شده در قبل (در فصل برش کاری) قطعه را در راستای خطوطی که به فاصله‌ی ۵ میلی‌متر رسم شده‌اند برش کاری کنید مواژب باشید که تیغه‌ی اره از پنج میلی‌متر مانده به کف کار جلوتر نزود.

۴- خط برش چهارمی را تا آخر ادامه دهید تا قطعه‌ی

شماره	مشخصات قطعه‌ی کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی مواد اولیه	ملاحظات	$120 \times 100 \times 10$	St ۳۶
نام قطعه : قطعه‌ی تمرینی	۱:۱ مقیاس:				شماره‌ی نقشه: ۴-۶		
هدف‌های آموزشی: اره کاری دستی	± 0.2 ترانس:				مدت		

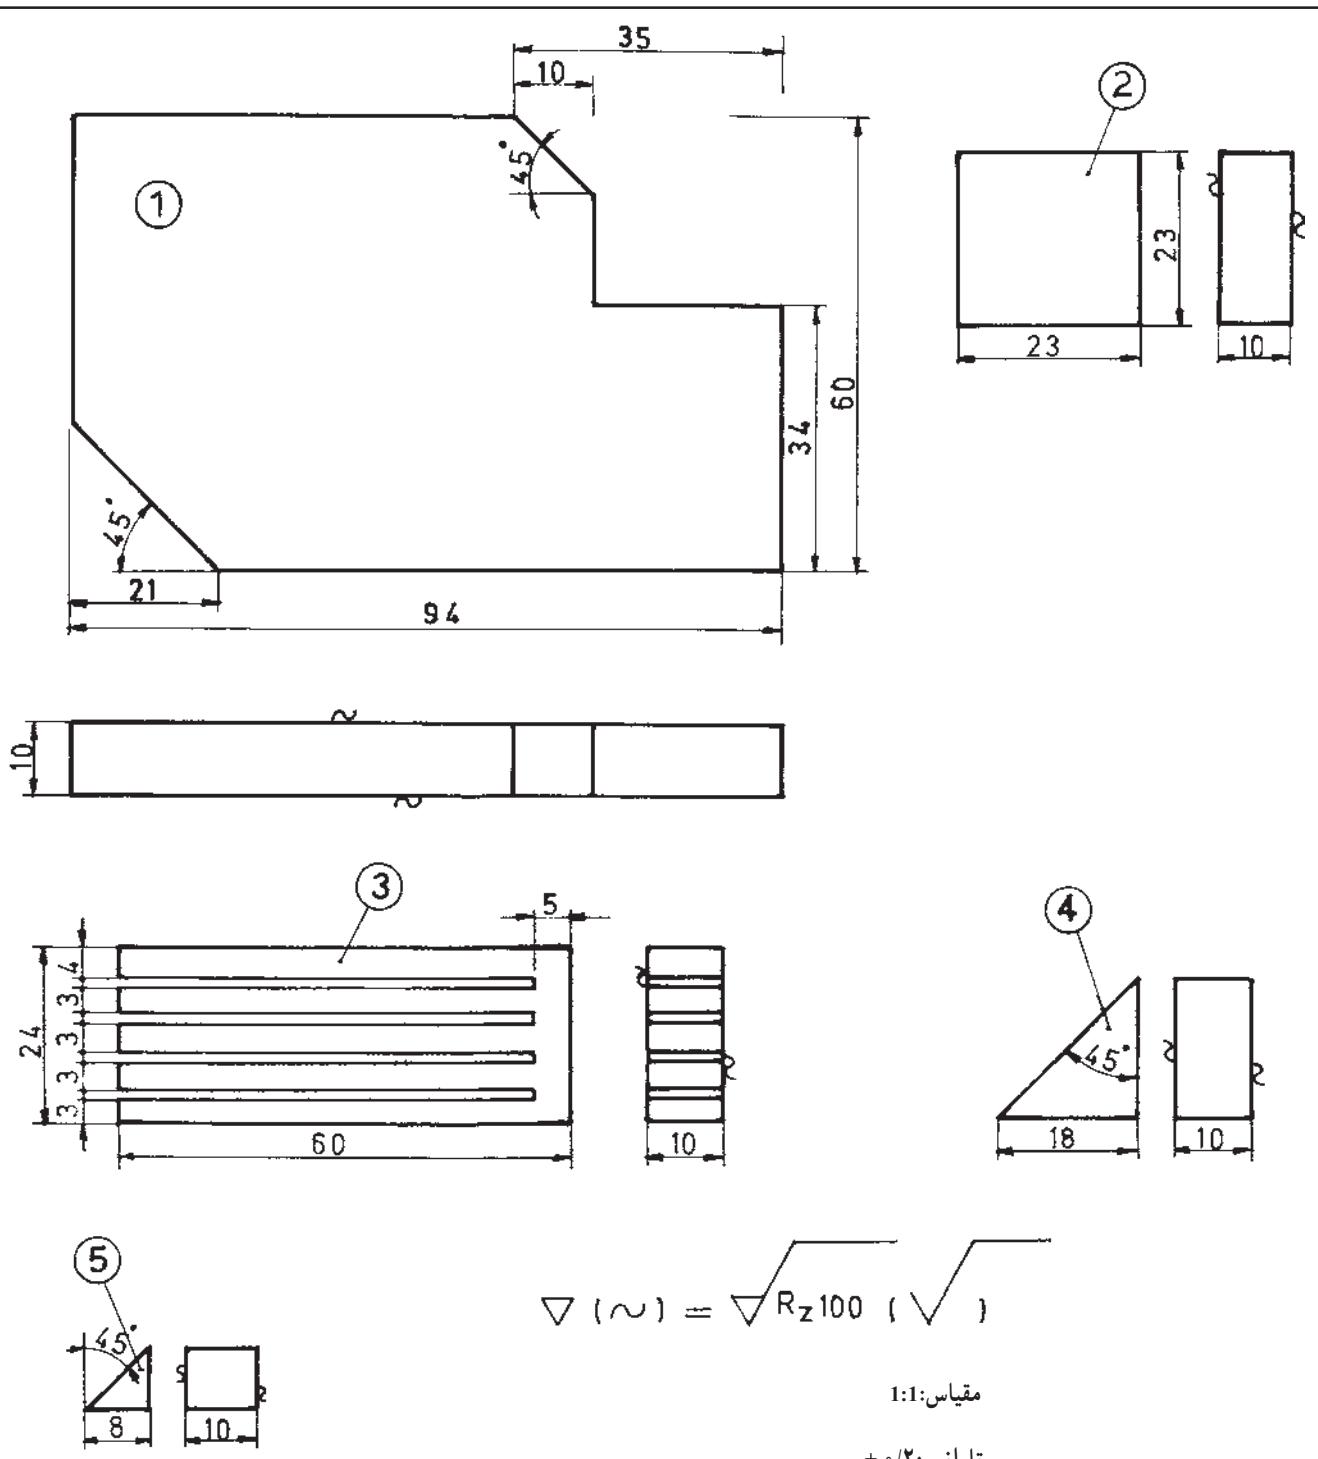

شکل ۴-۷

شماره	مشخصات قطعه‌ی کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی مواد اولیه	ملاحظات	۱۲۰×۱۰۰×۱۰	St ۳۶	۵
شماره‌ی نقشه: ۴-۷	نام قطعه: قطعه‌ی تمرینی	مقیاس: ۱:۱						
مدت	هدف‌های آموزشی: ارآ کاری دستی	تلرانس: ± 0.2						

سوهان کاری

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:


- ۱- مفهوم سوهان کاری را بیان کند.
- ۲- انواع سوهان و قسمت‌های مختلف سوهان را شرح دهد.
- ۳- روش صحیح سوهان کاری را توضیح دهد.
- ۴- نکات ایمنی در سوهان کاری را رعایت نماید.
- ۵- قطعات فولادی را مطابق شکل سوهان کاری کند.

برش» نامیده می‌شود هم چنین با واردآوردن نیرو بر روی قطعه‌ی کار دندانه‌های سوهان در قطعه‌ی کار فرو رفته، براده‌های کوچکی به وجود می‌آید. نیروی وارد آمده بر سوهان را «فسار برش» می‌نامند. توجه: در هنگام برگشت سوهان به عقب، فشاری بر روی سوهان نباید وارد آید. در شکل ۱-۵ روش سوهان کاری و شکل دندانه‌های سوهان نشان داده شده است.

۱-۵- سوهان کاری چیست؟

سوهان کاری عبارت است از جدا کردن براده‌های کوچک به وسیله‌ی دندانه‌های گواهی شکل به نام آج که بر روی ابزاری به نام سوهان قرار گرفته است. سوهان کاری ممکن است با دست یا به وسیله‌ی ماشین انجام شود.

۱-۱-۵- روش کار: با حرکت به طرف جلو که «حرکت

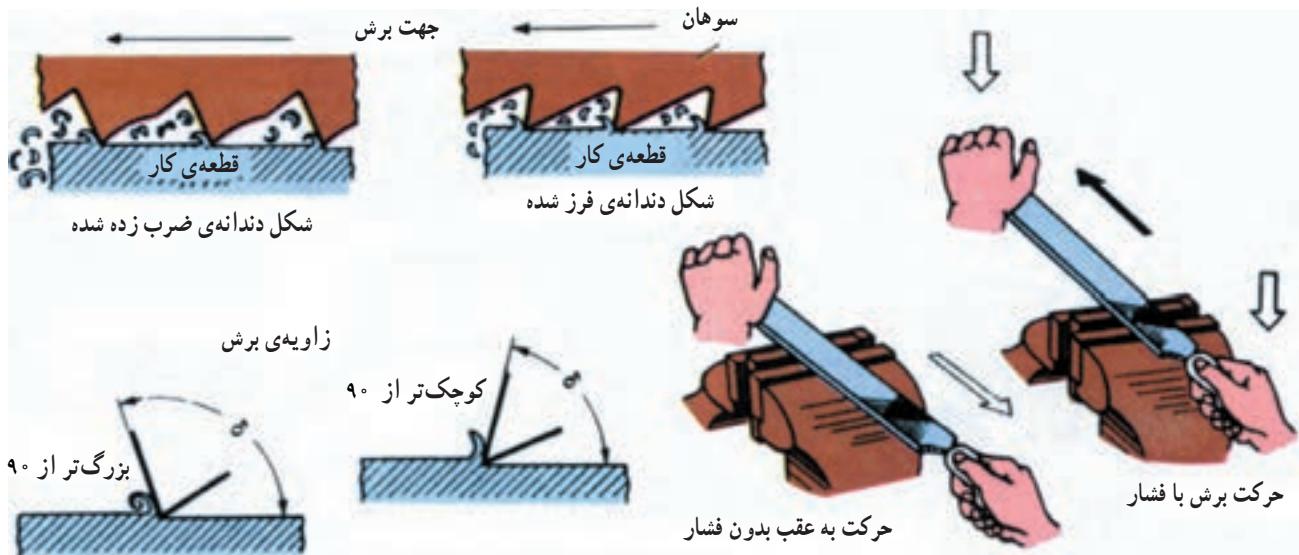


شکل ۱-۵

۲-۵- انواع سوهان‌ها


می‌شوند. در شکل‌های ۵-۲ و ۵-۳ سوهان‌های مختلف نشان داده شده است.

سوهان‌ها نسبت به کاربرد خود با مقاطع مختلف ساخته

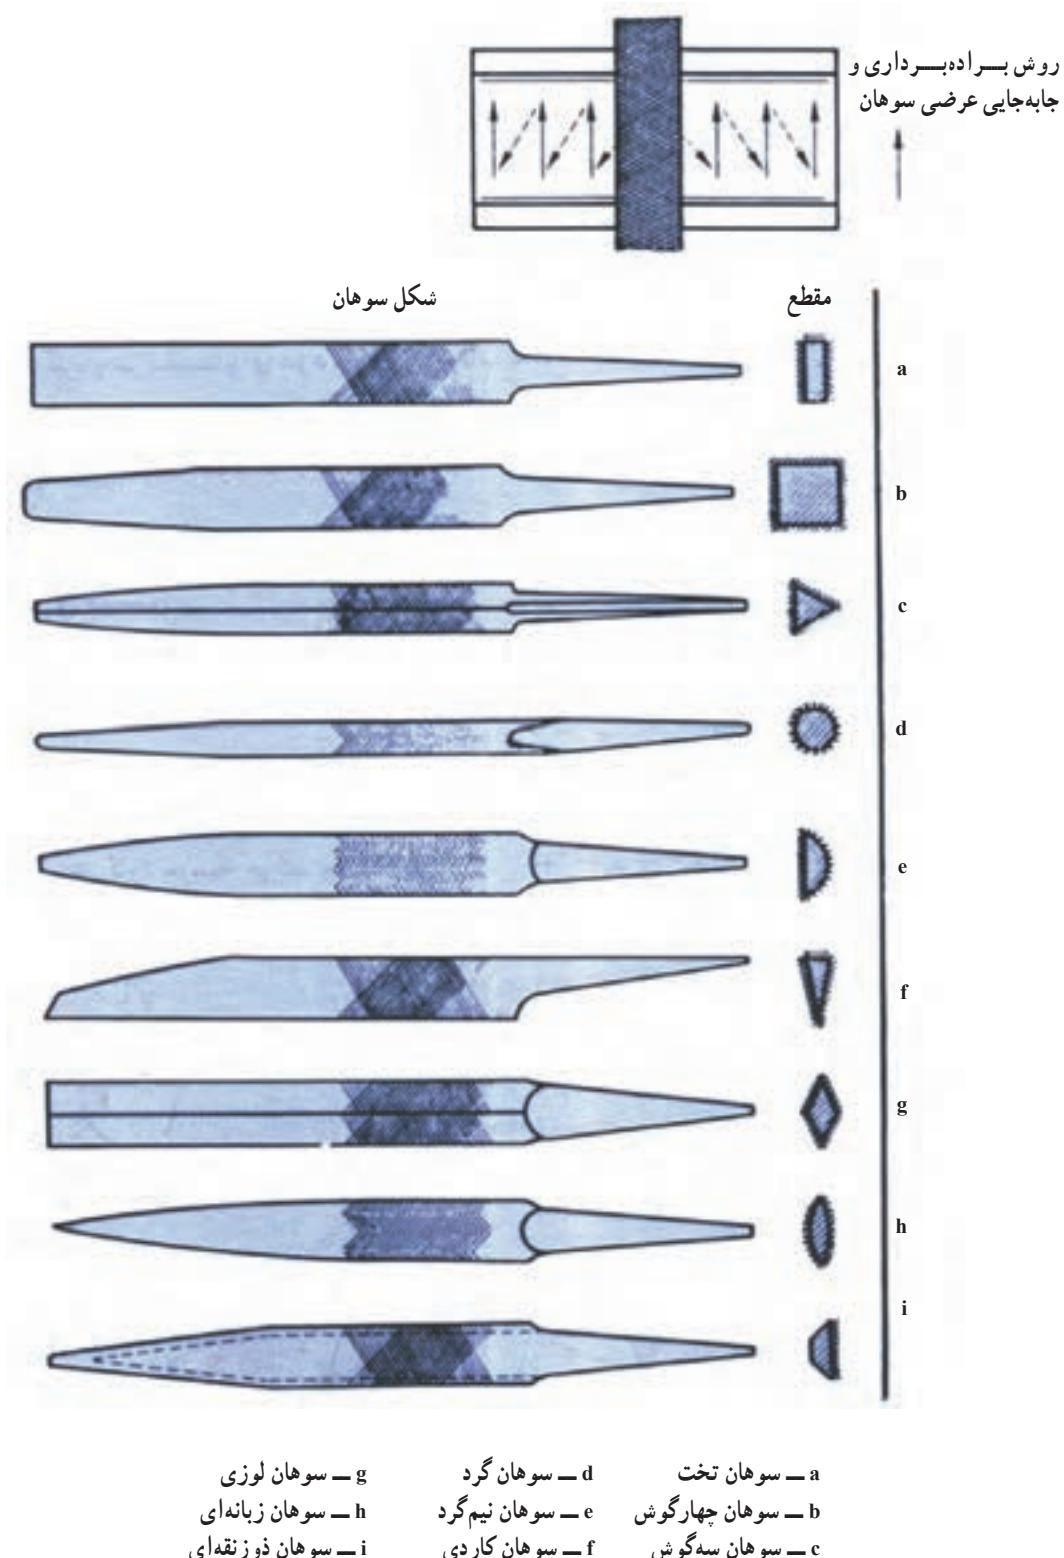

شکل ۵-۲

شکل سوهان

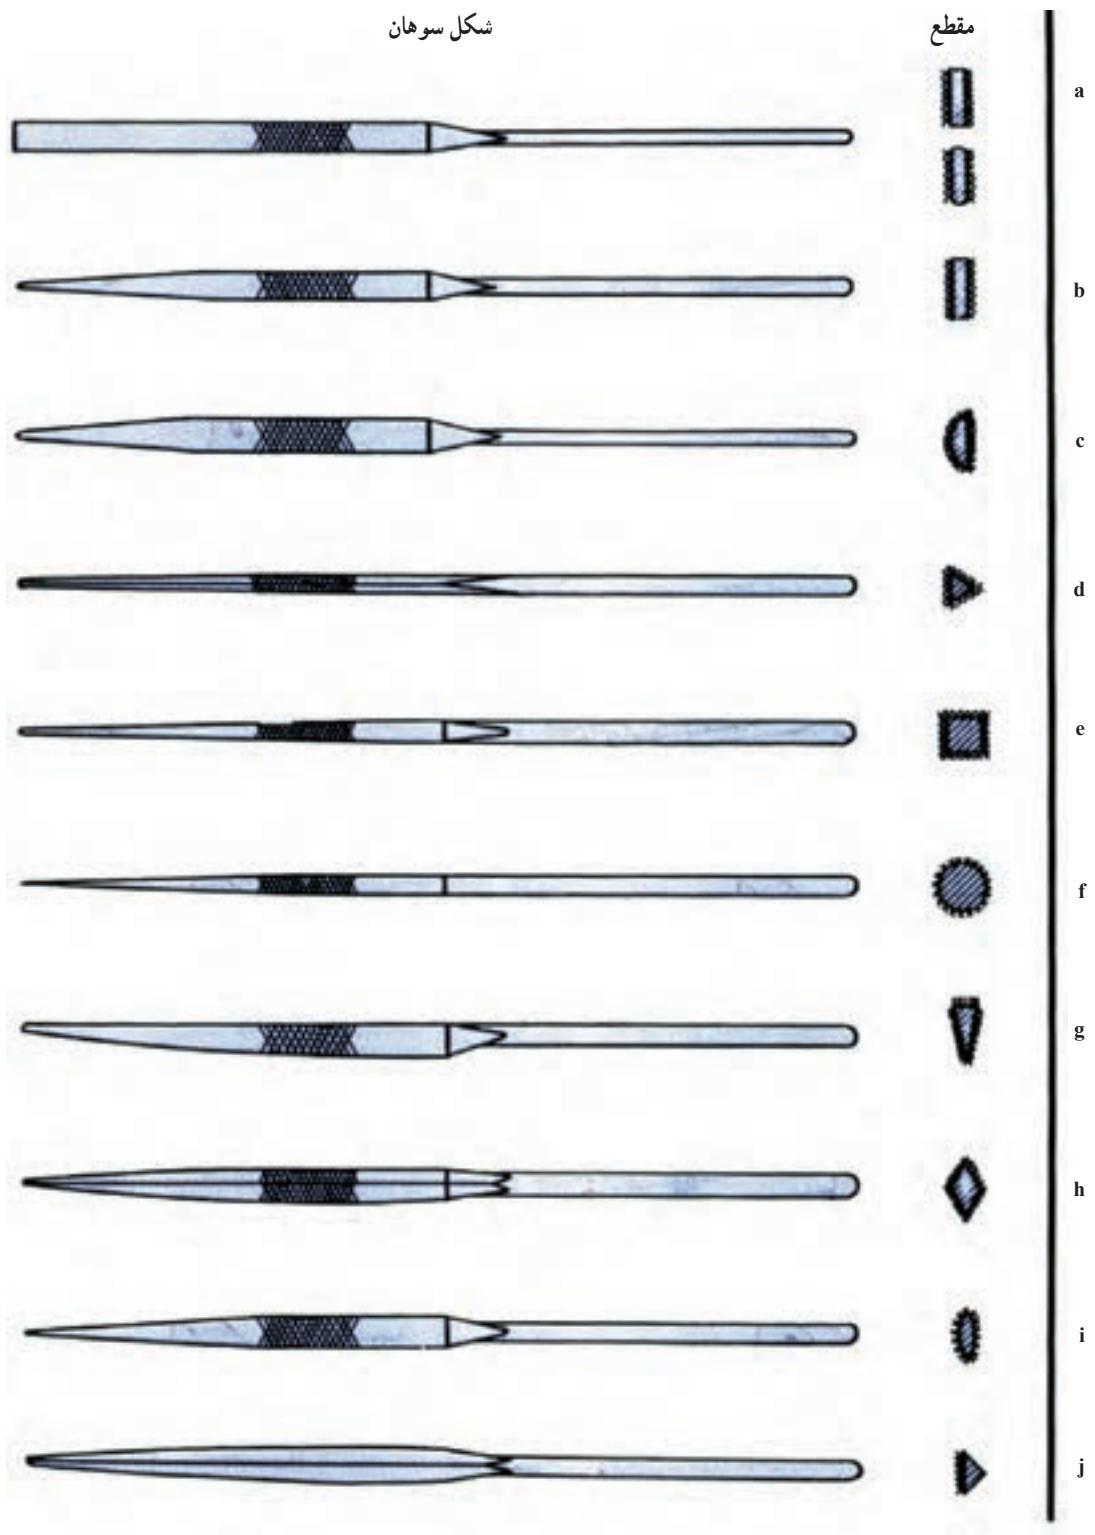

ج - سه گوش با یک سطح آج

g - کاردی

d - سه پهلو

a - تخت

h - لوزی

e - چهارپهلو

b - تخت نوک تیز

i - زبانه‌ای


f - گرد

c - نیم گرد


شکل ۳

سوهان‌ها بسته به نوع و شکل قطعه‌ی کار در شکل ۵-۴ نشان داده شده است.

در انتخاب سوهان، علاوه بر شکل قطعه‌ی کار، مقدار برآدای که باید برداشته شود تأثیر دارد. موارد استعمال انواع

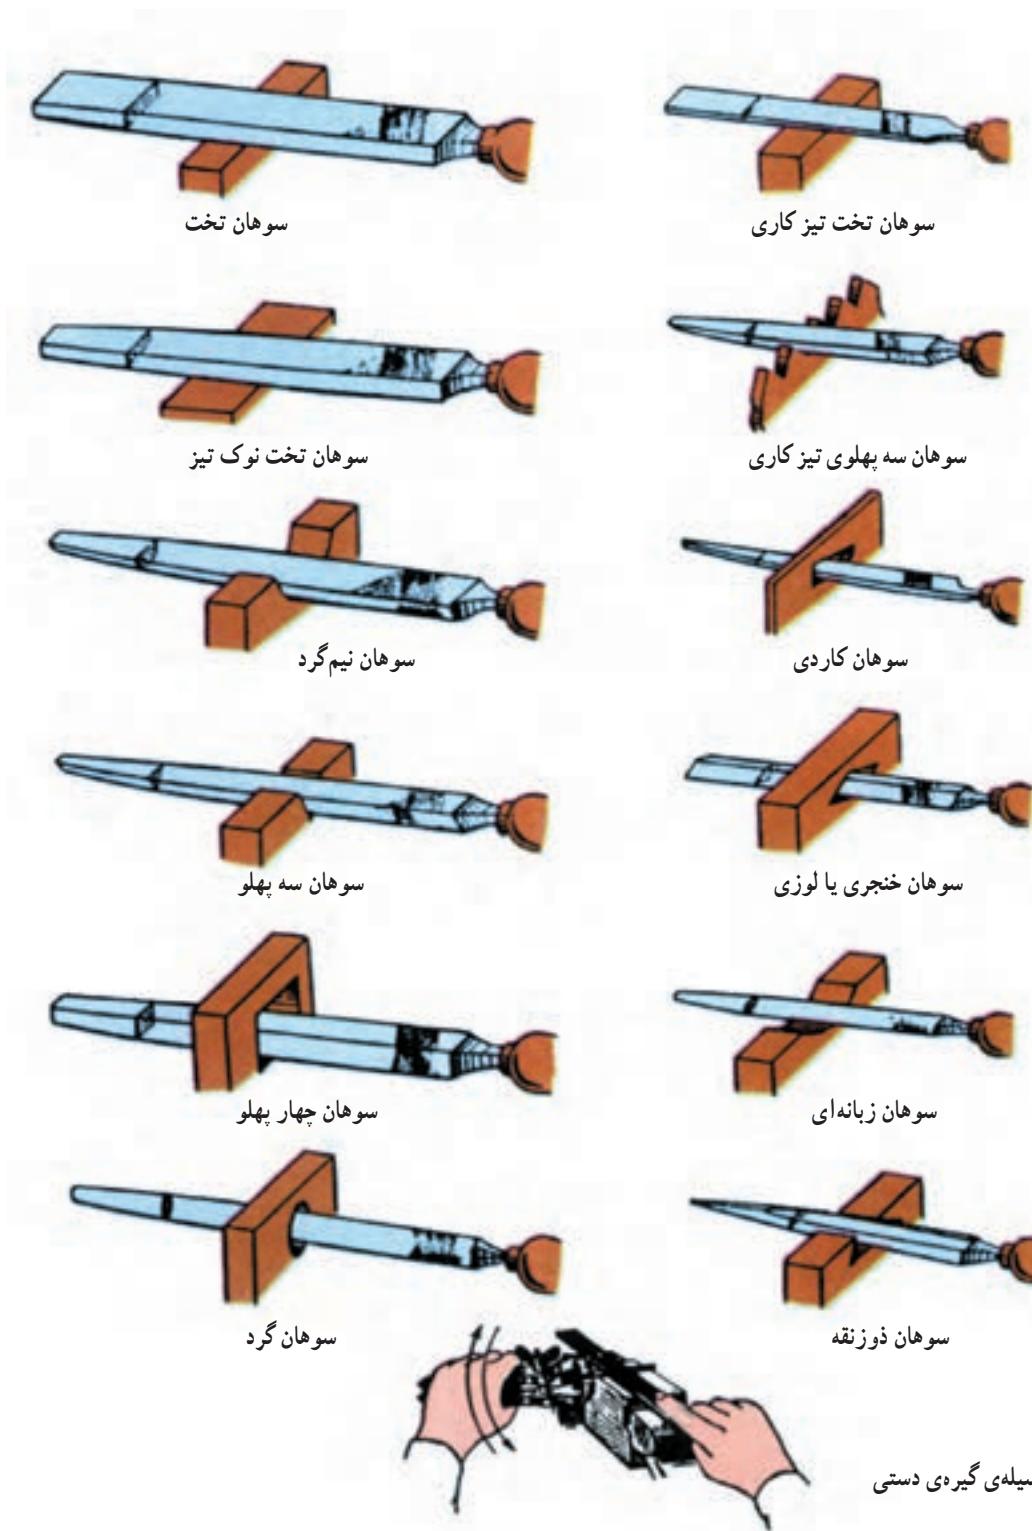

شکل ۵-۴

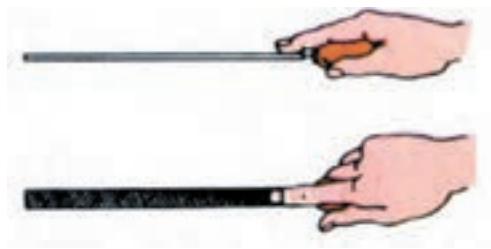

شکل ۵-۵

۳-۵- طرز صحیح در دست‌گرفتن سوہان
برای در دست‌گرفتن سوہان‌ها روش‌های مختلفی وجود دارد که نمونه‌هایی از آن نشان داده شده است :


۱- روش در دست‌گرفتن سوہان‌های کوچک مطابق شکل ۵-۵.

۲- روش کارکردن با سوہان‌های متوسط مطابق شکل ۵-۶.



شکل ۵-۶ - استفاده از دست چپ در سوہان‌های متوسط


۳- روش در دست‌گرفتن سوہان‌های بزرگ مطابق شکل ۵-۷

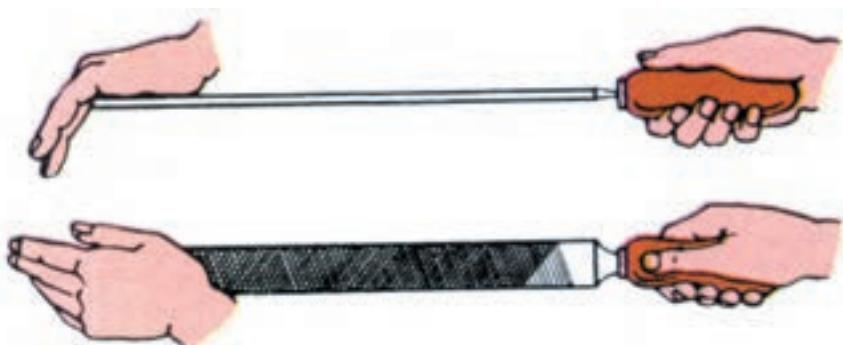

شکل ۵-۷

چوبی به آن ضربه می‌زنیم تا در جای خود محکم قرار گیرد. در اینجا L طول دنباله سوہان، و d قطر متنه سوراخ کاری است (شکل‌های ۵-۸ و ۵-۹).

۱-۳-۵- جازدن دسته‌ی سوہان: برای جازدن دسته‌ی سوہان ابتدا داخل دسته‌ی سوہان را به طور پله پله مطابق شکل ۵-۸، سوراخ می‌کنیم و بعد دسته‌ی سوہان سوراخ شده را به طور مستقیم بر روی دنباله سوہان قرار می‌دهیم و با چکش

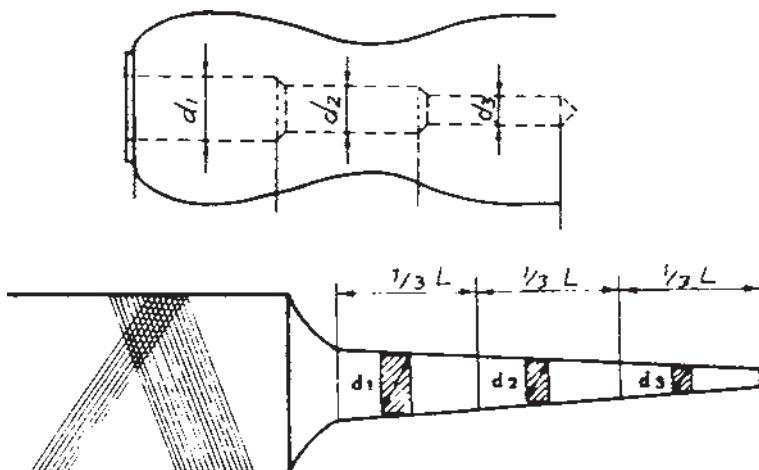

شکل ۵-۸

۳-۵-۲ طریقه‌ی بیرون آوردن دسته‌ی سوهان:

برای درآوردن دسته‌ی سوهان دو فک گیره را به هم نزدیک می‌کنیم و مطابق شکل با وارد کردن ضربه به طرف پایین، آن را از سوهان خارج می‌کنیم (شکل ۵-۱۰).



شکل ۵-۱۰ خارج کردن دسته‌ی سوهان



شکل ۵-۹ جازدن دسته‌ی سوهان

جدول ۱-۵-۱ علامت ظریف و خشن بودن سوهان

شماره	۱	۲	۳	۴
نوع آج	خیلی خشن	خشن	متوسط	نرم
خیلی نرم				

جدول ۲-۵-۱ اندازه‌ی اسمی سوهان بر حسب میلی‌متر و اینچ


۴۵۰	۴۰۰	۳۵۰	۳۰۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۵۰	۱۲۵	۱۰۰	mm اندازه‌ی اسمی
۱۸"	۱۶"	۱۴"	۱۲"	۱۰"	۸"	۶"	۵"	۴"	in"

سوهان درست جا زده شود تا به هنگام کار ایجاد حادثه نکند.
۳- از محکم بسته شدن قطعه‌ی کار در سوهان کاری مطمئن شوید.

۴- به زاویه‌ی برآده برداری و جهت دندانه‌های سوهان در سوهان کاری دقต کنید.
۵- هرگز دست خود را به محلی که سوهان کاری می‌کنید نماید.

لازم به توضیح است که برای سوهان‌های بزرگ از دسته‌ی چوبی یا پلاستیکی و برای سوهان‌های کیفی از دنباله‌ی خود سوهان به جای دسته استفاده می‌کیم.

۴-۵- نکات ایمنی در سوهان کاری
۱- برای جا زدن دسته‌ی سوهان هرگز از چکش فلزی استفاده نکنید.
۲- قبل از سوهان کاری مطمئن باشید که حتماً دسته‌ی

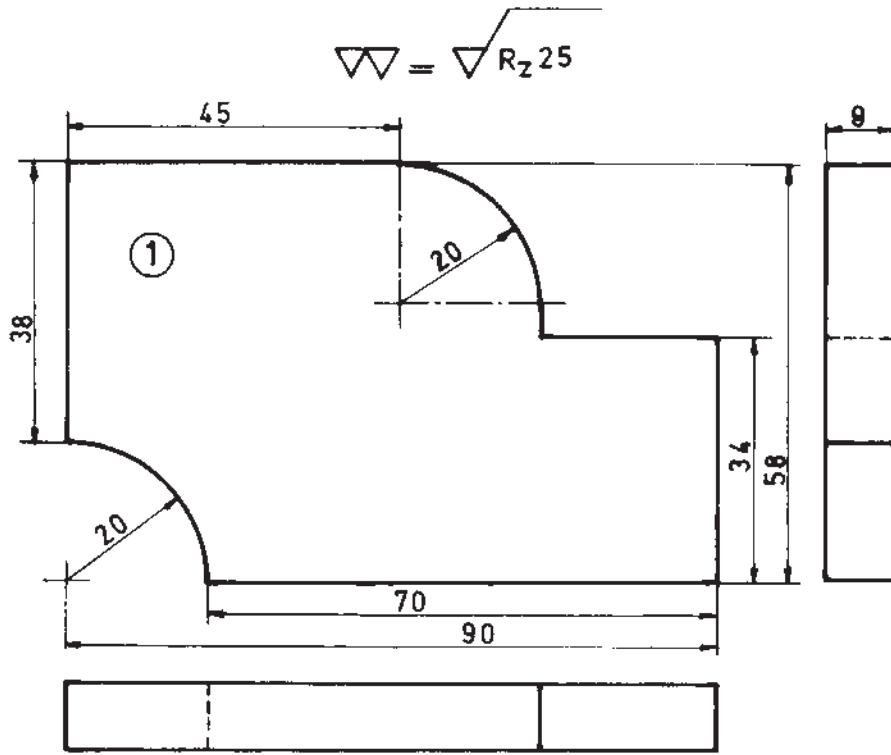

مقیاس: 1:1

تلرانس: ± 0.15

شکل ۱۱-۵

۶- عرض ۵۸ میلی‌متر را در حد تلرانس و گونیا با ضلع سمت راست آماده سازید.

۷- طول ۹۰° قطعه را در حد تلرانس سوهان کاری و نسبت به هر دو سطح گونیا کنید.

۸- قوس‌های شعاع ۲۰° (محبّب و مقعر) را سوهان کاری و با شاغل قوس کنترل کنید.

۹- با مراعات مخدوش نشدن سطوح قطعه‌ی کار سطح اصلی بعدی را سوهان کاری و ضخامت ۹ میلی‌متر را در حد تلرانس آماده کنید.

۱۰- پرداخت نهایی را فقط با سوهان نرم بدون استفاده از کاغذ سنباده انجام دهید.

۵-۵- تمرین سوهان کاری
قطعه‌ی شماره‌ی ۱ به ابعاد کلی $100 \times 60 \times 10$ حاصل

از اره کاری فصل چهارم، ماده‌ی اولیه‌ی این تمرین است.

روش کار:

۱- یکی از سطوح اصلی کار را سوهان کاری و گونیا کنید.

۲- دو مقطع از قطعه (طول و عرض آن) را سوهان کاری

کرده نسبت به همدیگر و همچنین سطح اصلی کار گونیا کنید.

۳- سطح اصلی گونیا شده را برای خط کشی آماده سازید.

۴- سطح آماده شده را مطابق اندازه‌های داده شده در

شکل ۱۱-۵ بر مبنای دو ضلع قائم خط کشی نماید.

۵- ابتدا سطح واقع در ارتفاع ۳۴ میلی‌متر و هم جوار


قوس را به اندازه برسانید و نسبت به ضلع قائم گونیا کنید.

شماره	مشخصات قطعه‌ی کار	جنس	تعداد	$100 \times 60 \times 10$	St ۳۶
شماره‌ی نقشه: ۱۱-۵	نام قطعه: قطعه‌ی تمرینی		۱		مقیاس: ۱:۱
مدت	هدف‌های آموزشی: سوهان کاری تخت، قوس و گونیا کاری				تلرانس: ± 0.15

تیزکاری

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم تیزکاری را بیان کند.
- ۲- ماشین سنگ سنباده را تشریح نماید.
- ۳- روش تیزکاری سوزن خطکش را توضیح دهد.
- ۴- روش تیزکاری سنبه‌نشان را توضیح دهد.
- ۵- روش تیزکاری متلهای ماریچی را توضیح دهد.
- ۶- نکات ایمنی در تیزکاری را رعایت نماید.
- ۷- وسایل خطکشی و ابزارهای برشی (متلهای قلم‌دستی و قیچی‌دستی) را تیزکاری کند.

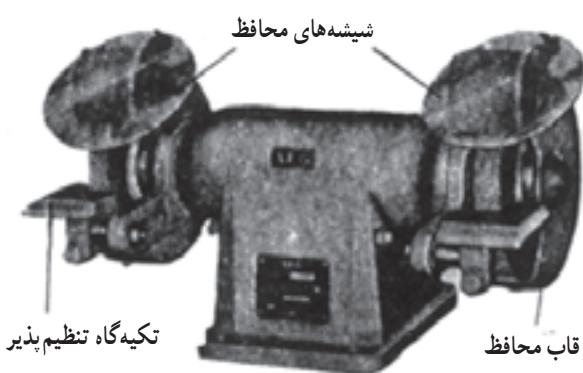

شکل ۱-۶ - ماشین سنگ سنباده‌ی رومیزی

نیز مقرن به صرفه نباشد؛ از این رو، توصیه می‌شود ابزارها را به محض کندشدن و حتی انداختن قبل از کندشدن تیز نمایید.

۱-۶-۲- تشریح ماشین سنگ سنباده‌ی رومیزی

برای تیزکاری ابزارها معمولاً از ماشین سنگ سنباده‌ی رومیزی استفاده می‌شود که غالباً به یک طرف آن سنگ سنباده‌ی نرم (با دانه‌بندی ریز، چسب نرم و تراکم بیشتر) و به طرف دیگر آن سنگ سنباده‌ی زبر (دانه‌بندی درشت، چسب سخت و تراکم کم‌تر) نصب می‌کنند.

در قسمتی که سنگ بر روی ماشین‌های سنگ سنباده سوار

۱-۶-۳- تعریف سنگ‌زنی

سنگ‌زنی یکی از کارهای برآده‌برداری بوده برای عملیاتی مانند تیزکاری ابزارها و برطرف نمودن ناهمواری‌های سطح کار (پلیسه‌گیری) و نظایر آن کاربرد دارد.


در سنگ‌زنی، کار برآده‌برداری به وسیله‌ی سنگ سنباده صورت می‌گیرد. منظور از تیزکاری به وجود آوردن نوک یا لبه‌ی برنده در ابزارها است.

در کارگاه‌ها ضرورت ایجاد می‌کند که ابزارهای کار مانند سوزن خطکش، سنبه‌نشان، متلهای ماریچی و ... تیزکاری و آماده کار مجدد شوند، زیرا استفاده از ابزارهایی که لبه‌ی برنده یا نوک آن‌ها کند باشد، باعث کم شدن دقیقت کار و افزایش زمان انجام کار می‌گردد.

در ابزارهای ماشینی مانند متله، علاوه بر اشکالات یاد شده درجه‌ی حرارت ابزار نیز بالارفته و ابزار، سختی خود را از دست می‌دهد.

عدم توجه به تیزکاری به موقع ابزارها باعث می‌شود که تغییر شکل لبه‌های برنده زیادتر شده تیزکردن مجدد آن‌ها نیاز به زمان و دور ریز بیشتری داشته باشد؛ هم‌چنین از نظر اقتصادی

قطعات کوچک کار، شکستن سنگ سنباده و ایجاد سانحه را به همراه خواهد داشت.

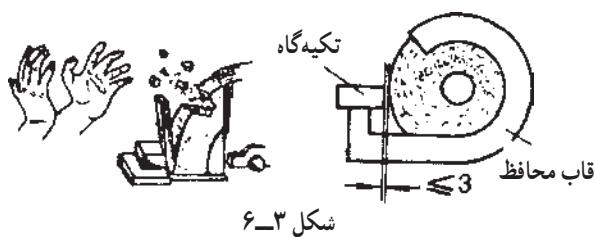


۶-۳- روشهای تیزکاری سوزن خطکش

برای تیزکاری سوزن خطکش به این ترتیب عمل کنید:


- ۱- زاویه‌ی رأس سوزن خطکش را انتخاب نمایید.
- ۲- برای تیزکاری سوزن خطکش از سنگ سنباده‌ی نرم استفاده کنید.
- ۳- به منظور تیزکاری سوزن خطکش از سطح جانبی سنگ استفاده نمایید.
- ۴- ماشین سنگ سنباده را روشن نمایید و از سالم بودن سنگ اطمینان حاصل کنید.
- ۵- قسمت جلوی سوزن خطکش را در دست چپ و قسمت عقب آن را در دست راست بگیرید. حال، نوک آن را آرام به سطح جانبی سنگ سنباده فشار دهید و با دست راست، آن را حول محور خود بگردانید تا نوک مخروطی سوزن خطکش کامل شود.

می‌شود، قاب محافظی قرار دارد که حداقل به اندازه‌ی $\frac{3}{4}$ سنگ سنباده را می‌پوشاند.

به هنگام کار و صاف کردن مجدد، سنگ سنباده‌ی قطر سنگ کم می‌شود؛ از این رو، برای اطمینان و پوشش بیشتر، زبانه‌ی قابل تنظیمی در بالای قاب تعییه شده است که فاصله‌ی آن با محیط سنگ در حدود ۵ میلی‌متر تنظیم می‌شود. این امر سبب می‌گردد که در صورت خردشدن احتمالی سنگ سنباده در حین کار، سانحه به وجود نیاید.

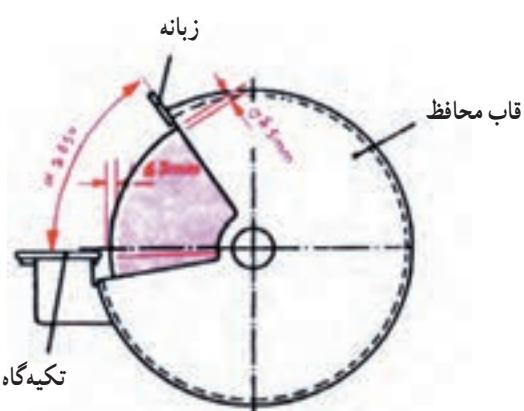

در قسمت جلوی سنگ نیز تکیه‌گاه قابل تنظیمی وجود دارد که فاصله‌ی آن تا محیط سنگ حداقل تا ۳ میلی‌متر تنظیم می‌شود. زیاد بودن فاصله‌ی تکیه‌گاه با سنگ سنباده، خطر قاپیدن

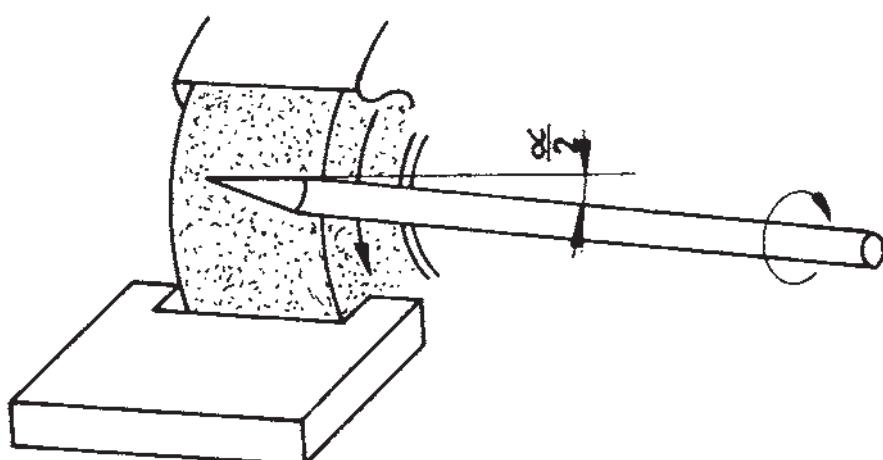


- ۱- زاویه‌ی رأس سنبه‌نشان را با توجه به مورد مصرف آن انتخاب نماید.
- ۲- برای تیزکاری سنبه‌نشان از سنگ سنباده نرم استفاده کنید.
- ۳- به منظور تیزکاری سنبه‌نشان، از سطح جانبی سنگ سنباده استفاده نماید.

۶- برای جلوگیری از گرم شدن و سوختن نوک سوزن خطکش در موقع تیزکاری، هر از چند گاه آن را در آب خنک نمایید.

۴-۶- روش تیزکاری سنبه‌نشان

برای تیزکاری سنبه‌نشان به این ترتیب عمل نمایید:

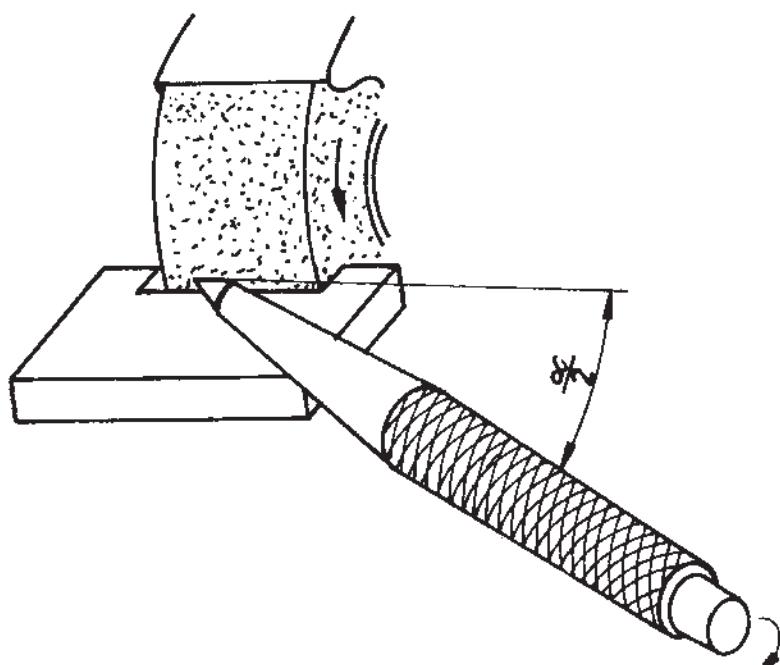

شکل ۵-۶

- در موقع تیزکاری، هر از چند گاه آن را در آب خنک نمایید.
- ۱- با توجه به جنس قطعه‌ی کار، نوع، مته‌ی زاویه‌ی رأس و زاویه‌ی آزاد آن را انتخاب نماید.
 - ۲- برای تیزکاری مته‌ی مارپیچی از سنگ سنباده نرم استفاده کنید.


- ۳- به منظور تیزکاری مته‌ی مارپیچی روی سنگ سنباده رومیزی، از سطح جانبی سنگ سنباده استفاده نماید.

۴- ماشین سنگ سنباده را روشن نمایید و از سالم بودن سنگ اطمینان حاصل کنید.



۵- سر سنبه‌نشان را در دست چپ و دنباله‌ی آن را در دست راست بگیرید. حال، سر سنبه‌نشان را به نحوی روی تکیه‌گاه سنگ قرار دهید که پس از تیزکاری زاویه‌ی رأس مطلوب حاصل شود.

نوک سنبه‌نشان را به آرامی به سطح جانبی سنگ سنباده فشار دهید و با دست راست آن را حول محور خود بگردانید تا نوک مخروطی سنبه‌نشان کامل شود.

۶- برای جلوگیری از گرم شدن و سوختن نوک سنبه‌نشان

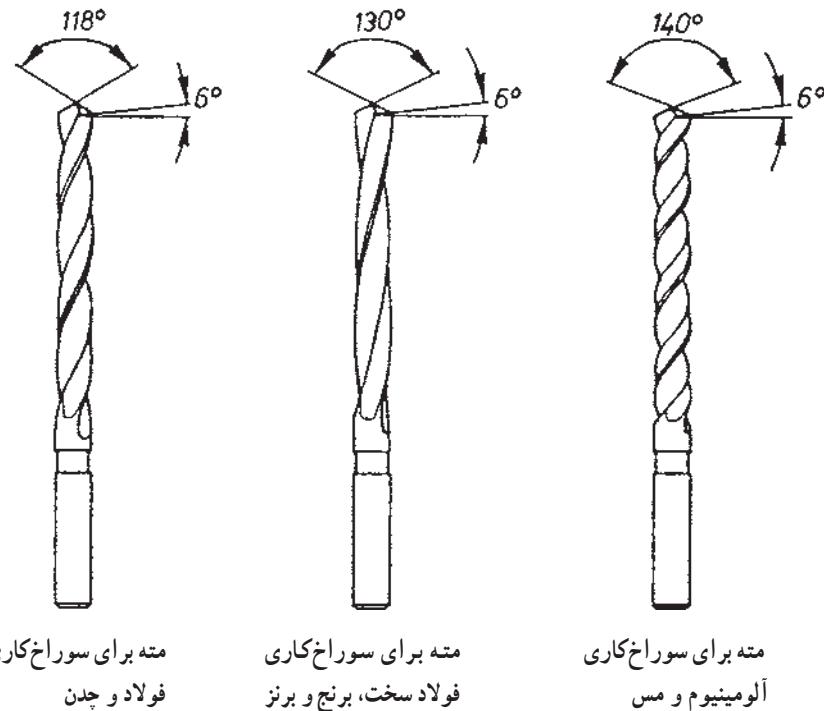

شکل ۶-۶

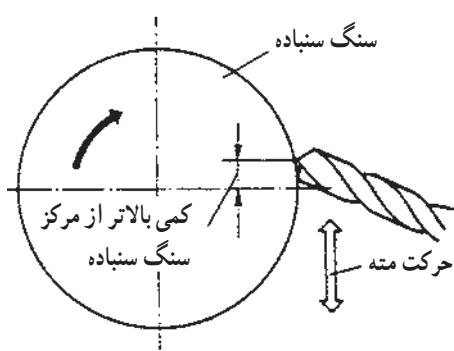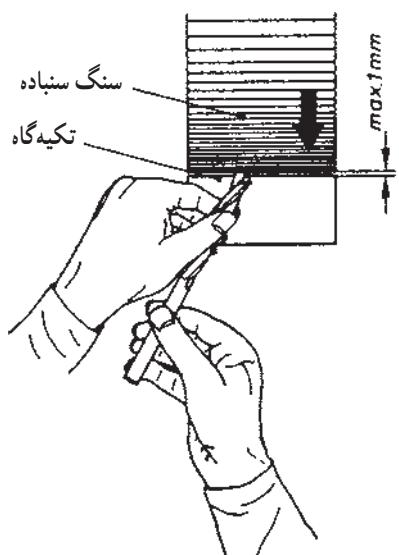

شکل ۶-۷

۴- ماشین سنگ سنپاده را روشن نمایید و از سالم بودن سنگ آن اطمینان حاصل کنید.


۵- دنباله‌ی مته را در دست راست و شیار ماریبیج بدنه را در دست چپ، بین انگشت شست و اشاره گرفته آن را روی تکیه گاه سنگ سنپاده قرار دهید.

لبه‌ی بُندۀ‌ی مته را طوری به سطح جانبی سنگ سنپاده بگیرید که زاویه‌ی تشکیل شده بین محور مته و سطح جانبی سنگ برابر «نصف زاویه‌ی رأس مته - ۹۰» باشد.

حال، با گردش لازم مته به سمت راست و چپ، و بالا بردن سر مته در هنگام گردش به راست، زاویه‌ی آزاد را در مته ایجاد کنید.

۶-۶ نکات ایمنی و حفاظتی در تیزکاری


- ۱- برای هر کاری از سنگ سنباده و ماشینی که برای همین منظور مناسب باشد استفاده نمایید.
- ۲- برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد ابزار، آن را با فشار نسبتاً کمی بر روی سنگ هدایت نمایید.
- ۳- برای افزایش راندمان در تیزکاری و جلوگیری از گرم شدن و سوختن ابزار، سنگ سنباده را به موقع به وسیله‌ی الماس یا قرقه‌ی مخصوص، صاف و تیزکاری نمایید.

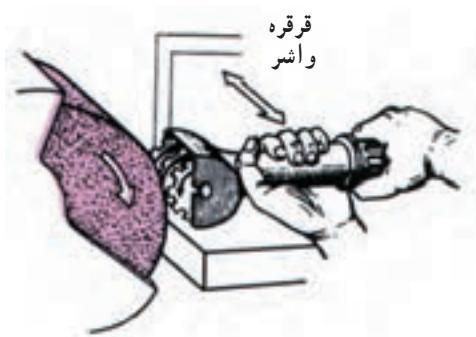

شکل ۶-۱۰

- ۴- فاصله‌ی تکیه‌گاه و زبانه‌ی محافظ را پس از هر بار صاف کردن سنگ سنباده، مجدداً تنظیم نمایید.
- ۵- برای جلوگیری از ایجاد شیار و فرورفتگی در سطح سنگ سنباده، ابزار را در موقع تیزکاری به چپ و راست حرکت داده از تمام سطح جانبی سنگ استفاده نمایید.
- ۶- قبل از کنترل اندازه و زوایای ابزار، آن را با آب، خنک نموده پلیسه‌گیری کنید.
- ۷- از تماس چوب، پلاستیک و سرب با سنگ سنباده خودداری نمایید.
- ۸- در هنگام کار با ماشین، سنگ سنباده‌ای که روی آن‌ها محافظ شیشه‌ای نصب نشده است، از عینک محافظ استفاده نمایید.
- ۹- در موقع صاف کردن و تیز نمودن سنگ سنباده، حتماً از عینک محافظ استفاده نمایید.
- ۱۰- عمل تنظیم فاصله‌ی تکیه‌گاه و زبانه‌ی روی قاب محافظ را فقط در هنگام خاموش بودن ماشین انجام دهید.

- ۶- برای جلوگیری از گرم شدن و سوختن لبه‌های بُرنده‌ی متنه در موقع تیزکاری، هر از چندگاه آن را در آب خنک نمایید.
- ۷- با شابلون‌های مخصوص، مساوی بودن طول لبه‌های بُرنده، زاویه‌ی آزاد، زاویه‌ی رأس و زاویه‌ی جان متنه را کنترل نمایید.

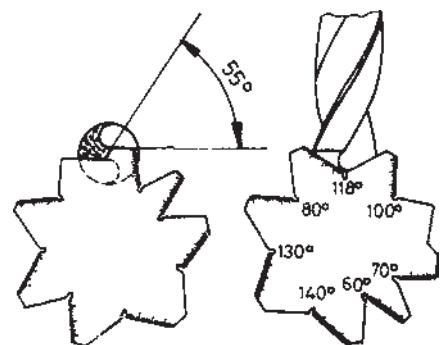

کنترل زاویه‌ی رأس و طول لبه‌ی بُرنده
برنده‌ی عرضی



شکل ۶-۸

۸- عدم دقت در تیزکاری صحیح متنه، این اشکالات را

پدید خواهد آورد :

الف) نامساوی بودن طول لبه‌های بُرنده‌ی متنه و خارج از مرکز بودن رأس آن، باعث می‌شود قطر سوراخ بزرگ‌تر از اندازه‌ی اسمی متنه ایجاد شود.

ب) نامساوی بودن زوایای لبه‌ی بُرنده نسبت به محور متنه در حالتی که رأس متنه در مرکز قرار گرفته، باعث می‌شود مقطع سوراخ ایجاد شده غیرمدور باشد.

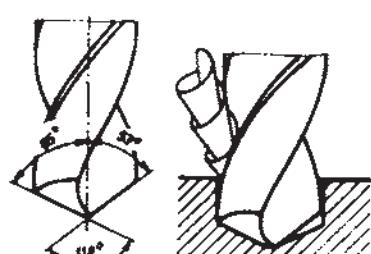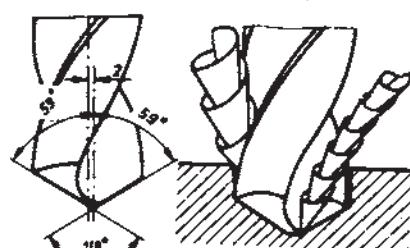

شکل ۶-۹

۱۱- هیچ‌گاه حفاظت روی سنگ سنباده را از محل خود دور نکنید.

۱۲- قطعات کوچک را با دست به سنگ سنباده نگیرید.
برای این منظور، بهتر است از گیره‌ی دستی استفاده نمایید.

۱۳- هرگز برای متوقف کردن گردش سنگ سنباده، آن را با دست لمس نکنید.



شکل ۶-۱۱

۷-۶- تمرینات کار تیزکاری:

۱- تیزکاری سوزن خط‌کش: ابتدا روی مفتول‌های فولادی معمولی و پس از حصول مهارت، ۲ بار روی مفتول‌های فولادی انجام گیرد.

۲- تیزکاری سنبه‌نشان: ابتدا روی میله‌های فولادی معمولی و پس از حصول مهارت، ۲ بار روی سنبه‌نشان فولادی انجام گیرد.

۳- تیزکاری مته‌های مارپیچی: ابتدا روی مته‌های سوخته یا کار کرده با قطرهای ۸ الی ۱۰ میلی‌متر تحت زوایای مختلف و برای جنس‌های مختلف انجام پذیرفته پس از حصول مهارت، حداقل ۲ بار روی مته‌های ۴، ۶، ۸ و ۱۰ با آزمایش سوراخ کاری روی قطعات فلزی، انجام گیرد.

سوراخ کاری


هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم سوراخ کاری را بیان کند.
- ۲- انواع مته و مشخصات آن را توضیح دهد.
- ۳- انواع ماشین‌های مته و قسمت‌های مختلف آن را تشریح نماید.
- ۴- روش سوراخ کاری صحیح را مراجعات کند.
- ۵- نکات ایمنی در سوراخ کاری را مراجعات نماید.
- ۶- قطعات فلزی مطابق نقشه، خط‌کشی و سوراخ کاری کند.

به صورت راه بهدر، بن‌بست و یا مخروطی باشند. این عمل را سوراخ کاری (متهزدن) می‌نامند که علاوه بر کاربرد یاد شده ممکن است به منظور عبور مایعات و گازها، هم‌چنین قرارگرفتن پستون‌ها و محورها در داخل آن‌ها استفاده گردد.
در سوراخ کاری عمل برآده برداری با حرکت توأم دورانی و پیش‌روی مته انجام می‌گیرد.

۱-۷- مفهوم سوراخ کاری

در صنعت معمولاً ماشین‌ها و دستگاه‌ها را از قطعات متعددی می‌سازند و این قطعات را به وسیله‌ی پیچ و مهره‌ها، پین‌ها، پیچ‌ها و نظایر آن روی هم نصب می‌کنند بر این اساس، لازم است در داخل این قطعات سوراخ‌هایی ایجاد گردد.
سوراخ‌هایی که مقطع دایره‌ای دارند و با روش برآده برداری ایجاد می‌گردند، به وسیله‌ی مته انجام می‌شوند که ممکن است

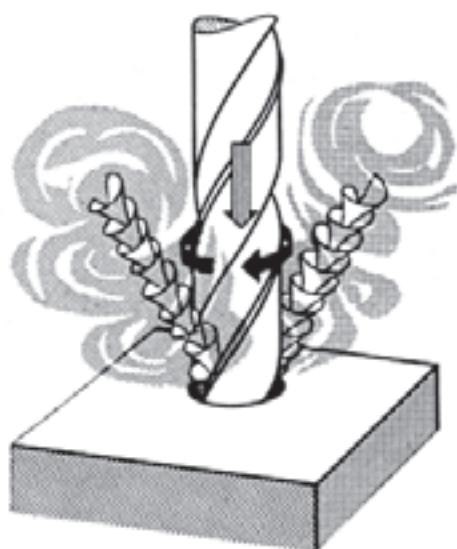


شکل ۷-۱

۲_۷_ انواع متدها

هستند که برای سوراخ کاری از آن‌ها استفاده می‌شده است، اما سیر تکاملی مته‌ها از آن به بعد شروع گردیده است.

^۱-۲-۷- متنه‌ی پرگه: این متدها یکی از وسایل ابتدایی

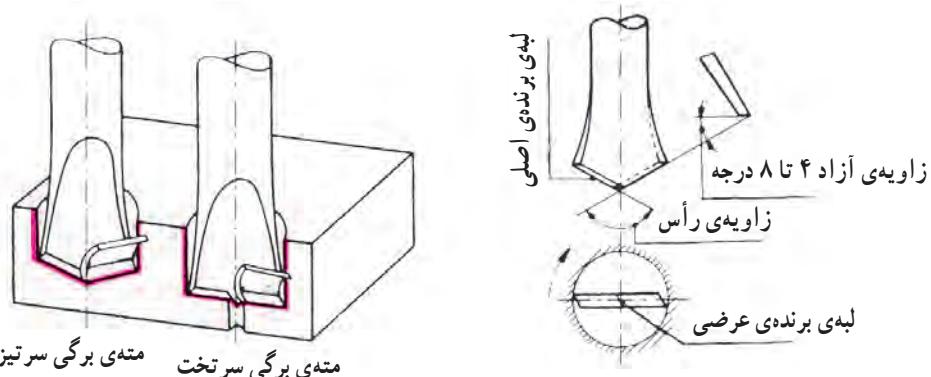

شکل ۷-۲

ابزار، باعث ایجاد اشکال در سوراخ کاری یا شکستن مته می‌شود.
به دلیل معایب یاد شده امروزه این نوع مته‌ها تقریباً کاربردی نداشته از نوع تکامل یافته‌ی آن‌ها که «مته‌های مارپیچ» نام دارند استفاده می‌شود.

۲-۷- متهی مارپیچ: مته های مارپیچ امروزه در عملیات سوراخ کاری دارای کاربرد بیشتری هستند. این مته ها در مقاسه سه مته های بگ، از این محاسبه بخود دارند:

- وجود زوایای براشه‌ی مناسب در لبه‌های برنده.
 - یک نواخت‌ماندن قطر مته در تیزکردن مجدد.
 - هدایت خوب مته در داخل، سود اخ.

۴- هدایت خودکار براده به خارج از سوراخ.

۵- سوراخ کاری با این متنه‌ها از نظر اقتصادی بهتر است.


در شکل ۷-۳ قسمت‌های مختلف متنه مارپیچ را مشاهده ممکن است.

در این مته لبه‌های برنده دارای زاویه‌ی آزاد و گوه بوده
مقدار زاویه‌ی براده‌ی آن‌ها صفر یا منفی است. همچنین زاویه‌ی
دیس، آن‌ها ۱۸۰° تا ۹۰° دارند.


شاید تنها حسن این مته‌ها نسبت به مته‌های جدید، سادگی تولید و ارزانی آن‌ها باشد، اما دارای معایب زیادی نیز هستند که در اینجا بهارهای، از آن‌ها اشاره شده است.

- کار با این نوع مته‌ها غیراقتصادی بوده به زمان و نیروی برش نسبتاً زیادی برای سوراخ کاری نیاز دارد.
 - چون قسمت بالای لبه‌های برنده را برای کم کردن اصطکاک کوچک‌تر انتخاب می‌کنند، تیزکردن دوباره‌ی آن‌ها باعث کوچک شدن قطر سو، اخ می‌شود.

۳- به دلیل نداشتن زاویه‌ی براده، در این نوع مته‌ها براده به سختی از قطعه‌ی کار جدا می‌شود و چون هدایت براده‌ها از داخل سوراخ به خارج امکان پذیر نیست، براده‌ها در محل سوراخ جمع و متراکم می‌گردند. این عمل، علاوه بر گرم شدن و کندی

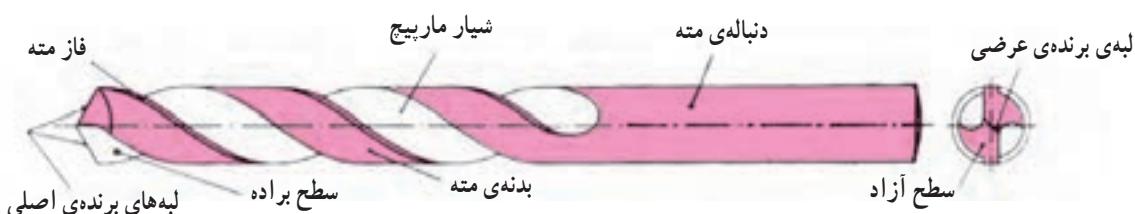

شکل ۷-۳

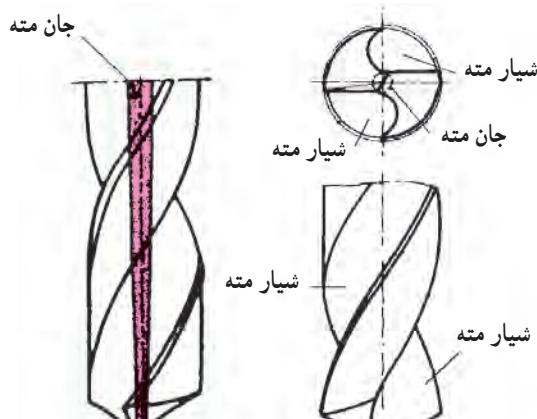

شکل ۷-۶

فاصله‌ای که بین دو شیار مارپیچ باقی می‌ماند «جان مته» نام دارد. این فاصله برای استحکام بیشتر، در امتداد طول مته به تدریج زیادتر شده در انتهای بیشتر از سر مته است.

زاویه‌ی براده متأثر از زاویه‌ی مارپیچ مته بوده انتخاب آن از اختیار ما خارج است. بهمین دلیل برای داشتن زوایای براده مختلف، به منظور سوراخ‌کاری در مواد گوناگون، مته‌ها را با زاویه‌ی مارپیچ یا زاویه‌ی براده‌ی متفاوت می‌سازند و در سه نوع W، N و H به بازار عرضه می‌کنند.


نوع W دارای زاویه‌ی مارپیچ زیاد (۳۵° تا ۴۰° درجه) بوده برای سوراخ‌کاری مواد نرم مانند آلومینیوم و مس به کار می‌رود. نوع N دارای زاویه‌ی مارپیچ متوسط (۱۶° تا ۲۰° درجه) بوده برای سوراخ‌کاری مواد سخت مانند فولاد با استحکام تا $\frac{N}{mm^2}$ ۶۰۰، فولاد ریخته و چدن استفاده می‌شود.

نوع H دارای زاویه‌ی مارپیچ کم (۱۰° تا ۱۳° درجه) بوده برای سوراخ‌کاری باکلیت، لاستیک سخت و فیبر استخوانی یا فولاد سخت، برنج، برتر و منیزیم به کار می‌رود.



شکل ۷-۷

۷-۲-۳- دنباله‌ی مته‌ها: دنباله‌ی مته‌ها را به شکل‌های استوانه‌ای، مخروطی یا هرمی می‌سازند. عموماً مته‌هایی که قطر آن‌ها تا ۱۳ میلی‌متر هستند، دارای دنباله‌ی استوانه‌ای بوده البته گاه مته‌هایی با قطر بزرگ‌تر نیز با دنباله‌ی استوانه‌ای یافت می‌شوند که در قسمت انتهای دنباله‌ی آن‌ها، زبانه‌ای برای جلوگیری از چرخش در داخل سه نظام درست می‌کنند.

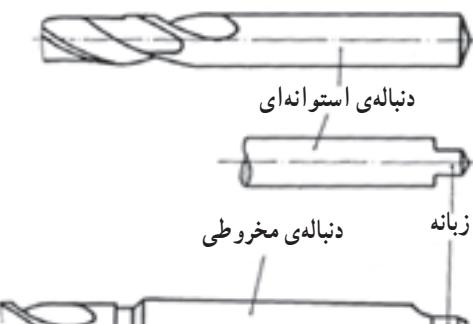

شکل ۷-۴

دنباله‌ی مته‌های بزرگ‌تر از ۱۳ میلی‌متر را به شکل مخروطی انتخاب کرده برای جلوگیری از چرخش مته در داخل کلاهک یا گلویی ماشین مته، انتهای آن را به شکل زبانه درست می‌کنند.


دنباله‌ی بعضی از مته‌های فلزکاری که به وسیله‌ی دستگاه جفجغه عمل سوراخ‌کاری را انجام می‌دهد، به شکل هرم ناقص می‌سازند.



شکل ۷-۵

۷-۲-۴- شیار مته: می‌دانیم که برای جداشدن بهتر براده از روی قطعه‌ی کار، زاویه‌ی براده نقش مهمی دارد. بهمنظور ایجاد زاویه‌ی براده و هدایت براده‌های جداشده در هنگام سوراخ‌کاری به بیرون از سوراخ، روی دو طرف بدنه‌ی این مته‌ها دو شیار مارپیچی ایجاد شده است.

یک دهم میلی متر کوچک ساخته شده اند تا هنگام ایجاد سوراخ های عمیق، از تماس مته با سوراخ جلوگیری شود.
به همین دلیل قطر مته ها را باید در سر آنها و روی فاز اندازه گیری کرد.

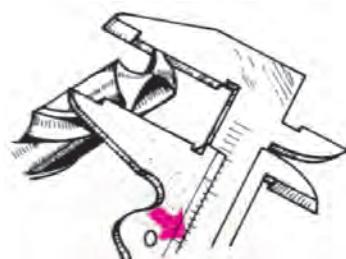


شکل ۷-۸

۷-۲-۵ فاز مته: بر جستگی نازکی که در کنار شیار مارپیچ مته ها وجود دارد، «فاز مته» نامیده می شود. منظور از ایجاد این فاز، کاهش اصطکاک و سطح تماس بدنه مته با سوراخ بوده هدایت مته در داخل سوراخ را آسان می کند.
قطر مته ها در هر صد میلی متر از طول آنها به اندازه های



۷-۳-۱ انواع ماشین های مته دستی :

الف) ماشین های مته دستی ای که در آنها علاوه بر حرکت دورانی حرکت، پیش روی نیز به وسیله هی دست یا بدن انسان صورت می گیرد. در شکل ۷-۹ نمونه هایی از این ماشین ها نشان داده شده است.

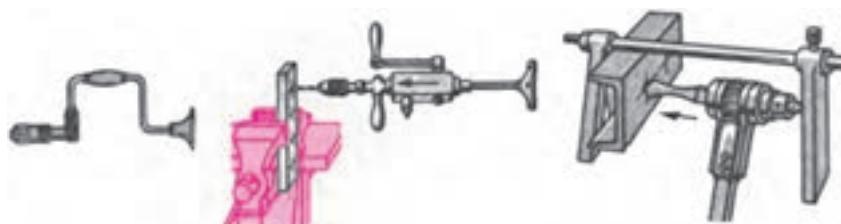

ماشین مته دستی شتر گلویی


ماشین مته دستی

ماشین مته جغجه ای

شکل ۷-۹

از مشخصاتی که روی پلاک این گونه ماشین های مته درج شده دورانی مته در هر دقیقه و حداقل قطر مته ای که به آن بسته می شود را می توان نام برد.

ب) ماشین های مته دستی - برقی که در آنها حرکت دورانی مته به وسیله هی الکتروموتور تأمین می شود و حرکت پیش روی در آنها با دست انجام می گیرد.

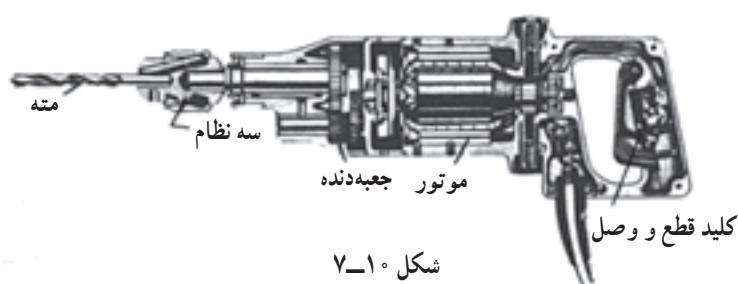

شکل ۷-۱۰

در شکل ۷-۱۲-ب تعدادی از انواع ماشین مته های برقی را مشاهده می کنید.

۷-۳-۲- مته های ضربه ای: این نوع ماشین مته ها به گونه ای طراحی شده است که هنگام چرخش به حالت چکشی به کار ضربه وارد می کند. از این ماشین مته بیشتر برای سوراخ کاری قطعات سخت، به همراه سر مته الماسه، استفاده می شود.


۷-۳-۱- ماشین مته های برقی: معمولی ترین نوع این مته ها همان مته دستی - برقی است که ابزاری سیک و حمل شدنی است. دوران این مته به وسیله ای موتور کوچکی که در بدنه آن قرار دارد صورت می گیرد. عمل قطع و وصل جریان برق نیز با یک کلید دستی (فشاری) انجام می پذیرد. ماشین مته های برقی - دستی به شکل های مختلف به بازار عرضه شده اند و انواع آن ها پیوسته در حال تغییر است.



شکل ۷-۱۱- روش کاربرد ماشین مته های برقی (دریل)




ماشین مته های دستی ساده

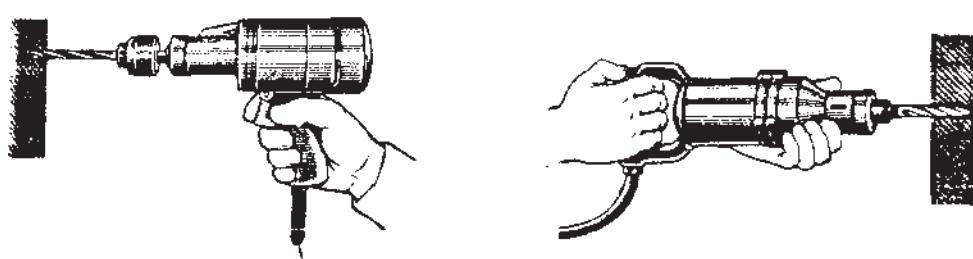

ماشین مته های دستی - برقی


شکل ۷-۱۲-الف

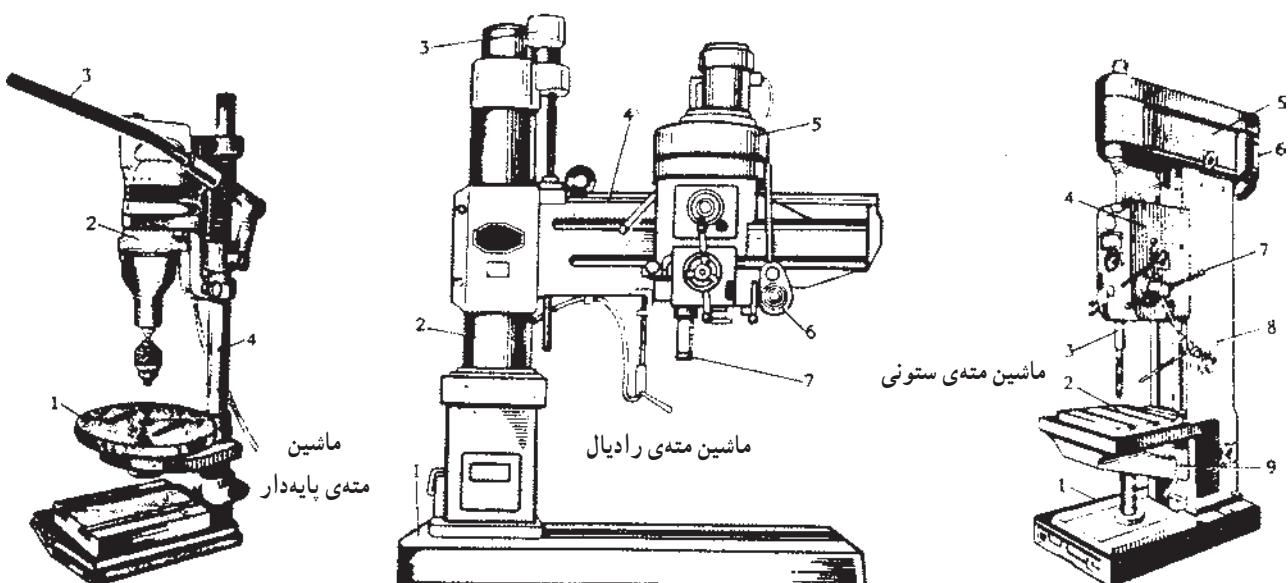

شکل ۷-۷-ب- انواع ماشین متهها (دریل ها)

قطعه‌ی کار و چند عامل دیگر باید از دورهای مختلفی استفاده کرد که می‌توان این دور را از رابطه‌ی تعداد دوران محاسبه کرد. در این رابطه V «سرعت برش سوراخ کاری» (به متر بر دقیقه) و d «قطر مته» (به میلی متر) و n «تعداد دور ماشین مته» (به دور بر دقیقه) است.

۷-۴-۴-۱ روش سوراخ کاری
۷-۴-۱ طرز بستن و جازدن متهها: برای بستن مته‌های دنباله‌ی استوانه‌ای از سه یا دو نظام استفاده می‌کنند.
 برای جازدن مته‌های دنباله‌ی مخروطی از کلاهک‌های مناسب استفاده می‌شود.
 برای سوراخ کردن قطعات مختلف نسبت به قطر مته و جنس

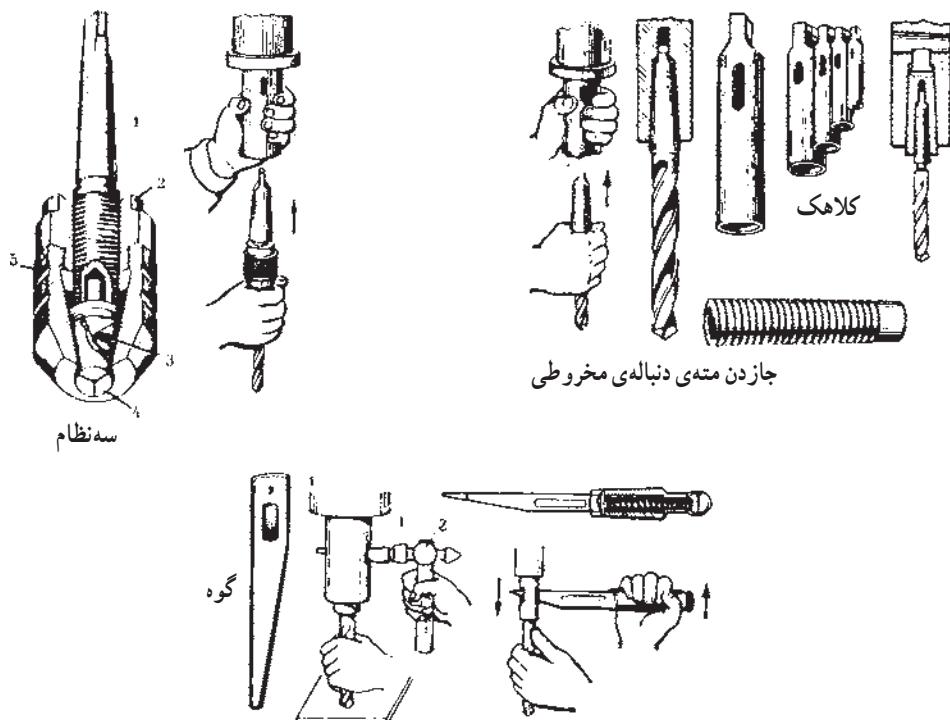

شکل ۷-۱۳- درآوردن متهها



۷-۵ نکات ایمنی در سوراخ کاری

- ۱- هنگام کار با ماشین مته باید موی سر کوتاه باشد.
- ۲- هرگز در هنگام کار با ماشین مته، انگشت را به دست نداشته باشید.
- ۳- آچار سه نظام را پس از بستن مته از روی سه نظام بردارید.
- ۴- ورق های نازک و قطعات کوچک را حتماً به گیره بیندید؛ سپس سوراخ کنید.
- ۵- سعی کنید همیشه قطعه هی کار را به گیره بیندید؛ سپس سوراخ کنید.


باید توجه داشت که تعداد دور محاسبه شده به صورت تئوری است و با توجه به دور موجود ماشین تزدیک ترین دور را برای سوراخ کاری باید انتخاب نمود و ماشین را برای آن دور تنظیم کرد.

۷-۶ خزینه کاری: برای ایجاد محل قرارگرفتن سریچ ها و پرج های سرتخت و سرخزینه از خزینه کاری استفاده می شود.

خزینه کاری به وسیله ای ابزارهایی به نام «مته هی خزینه» انجام می شود.

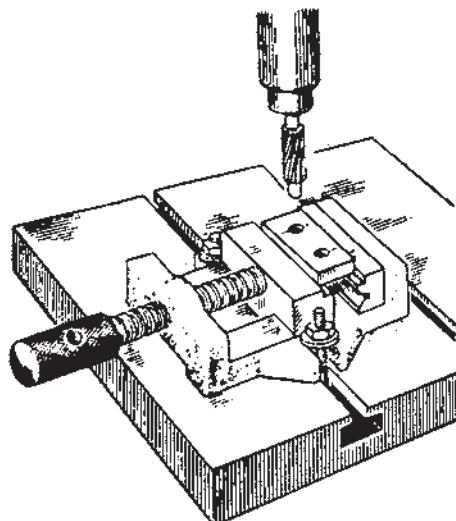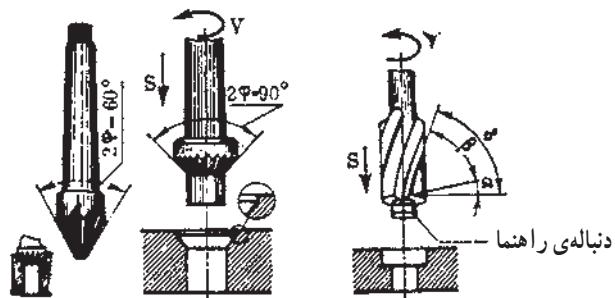

شکل ۷-۱۴- خزینه کاری با مته هی سرتخت

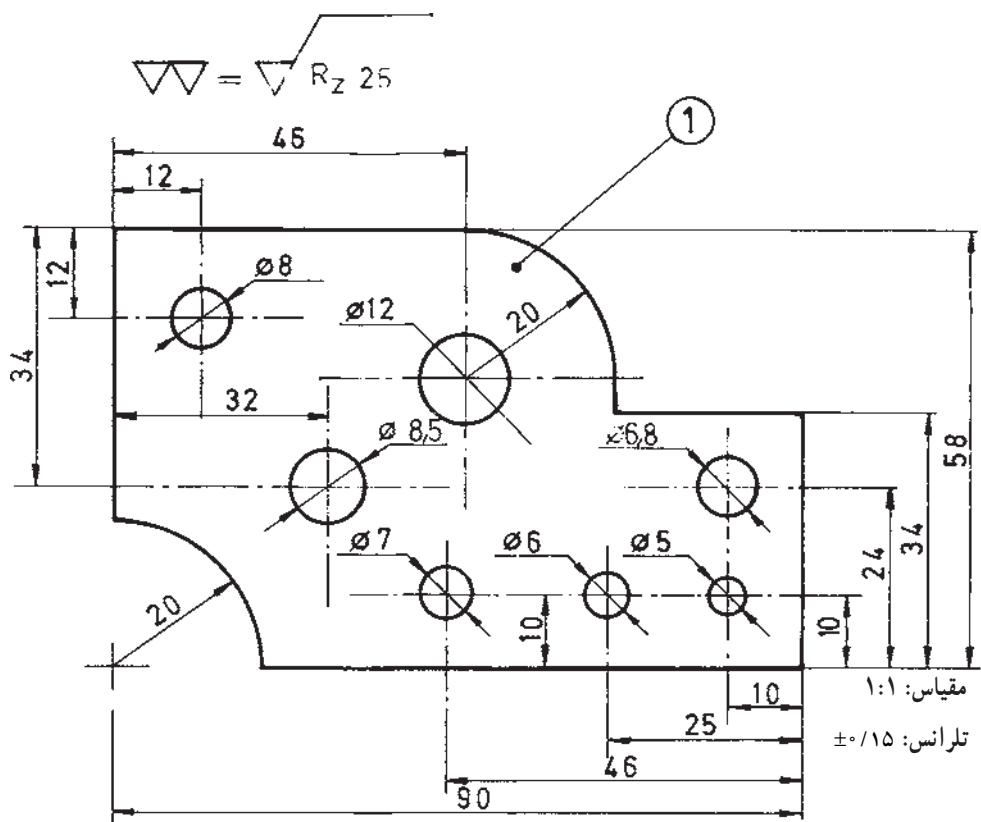

شکل ۷-۱۵

۴- سوراخ‌های به قطر ۵ و ۶ میلی‌متر را در یک مرحله

انجام دهید و در حین سوراخ‌کاری از مواد خنک‌کننده استفاده کنید.

۵- بقیه‌ی سوراخ‌ها را در دو مرحله- نخست با مته‌ی ۵

سپس با مته‌های ۷ و ۸ - همچنین ۱۲ را در سه مرحله انجام دهید.

۶- دقت کنید که سوراخ‌های واقع در ارتفاع ۲۴ میلی‌متر از عرض باید بعداً قلاویز زده شوند؛ بنابراین، حتماً از مته‌های ۶/۸ و ۸/۵ استفاده نمایید.

۷-۶- تمرین سوراخ‌کاری

ماده‌ی اولیه‌ی قطعه‌ی سوراخ‌کاری شده در فصل پنجم

است، بدون تغییر در ابعاد باید سوراخ‌کاری انجام گیرد.

روش کار:

۱- یکی از سطوح قطعه‌ی کار را برای خط‌کشی آماده

کنید.

۲- با درنظر گرفتن اختلاف اندازه‌ی مجاز $\pm 15^{\circ}$ و با

دقت کامل خط‌کشی و مراکز سوراخ‌ها را سنبه‌نشان بزنید.

۳- مته‌ها را از نظر تیز بودن و صحیح بودن زوایای سر

مته‌ها کنترل کنید.

شماره	مشخصات قطعه‌ی کار	قطعه‌ی آماده از قبل	St36			
		اندازه‌ی مواد اولیه	جنس	تعداد		
مقیاس: ۱:۱	نام قطعه‌ی کار: قطعه‌ی تمرینی سوراخ‌کاری					
شماره‌ی نقشه: ۷-۱۵	هدف‌های آموزشی: سوراخ‌کاری قطعات فولادی					
مدت:	تلرانس: $\pm 0/15$					


پیچبری دستی

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم قلاویزکاری را بیان کند.
- ۲- شیوه‌ی کاربرد انواع قلاویز را توضیح دهد.
- ۳- مفهوم حدیده‌کاری را بیان کند.
- ۴- نحوه‌ی ساخت پیچ به وسیله‌ی حدیده‌ی دستی را توضیح دهد.
- ۵- با استفاده از حدیده و قلاویز دستی و بر طبق اندازه‌ی داده شده پیچبری کند.

شیار ایجاد شده است. از این شیارها برای خروج براده و روغن کاری نیز استفاده می‌شود. انتهای دنباله‌ی قلاویزهای دستی را معمولاً چهارگوش می‌سازند تا بتوان به وسیله‌ی قلاویزگردان حرکت دورانی آن را تأمین نمود.


۱-۸- قلاویزکاری
عمل براده‌برداری از داخل مهره یا سوراخ قطعه‌ی کار به منظور ایجاد دنده را «قلاویزکاری» نامند.
قلاویز را می‌توان به پیچی شبیه کرد که در روی بدنه‌ی آن به منظور تأمین زاویه‌ی براده، هم‌چنین زاویه‌ی گوه، سه یا چهار

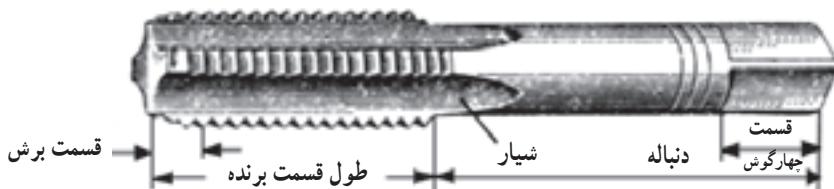

شکل ۸-۱

زاویه‌ی براده را در قلاویزهای معمولی، برای قلاویزکاری فولاد با استحکام متوسط در نظر گرفته‌اند؛ بنابراین، باید توجه داشت که از آن‌ها نمی‌توان برای قلاویزکاری تمام فلزات استفاده کرد؛ بهویژه فلزاتی که دارای جنس نرم و براده‌ی طویل هستند (مس، آلومینیم).

قلاویزکاری نیز نوعی براده‌برداری است؛ از این‌رو، هریک از دندانه‌های قلاویز باید به شکل گوه بوده زوایای آن بر حسب جنس کار انتخاب شود. در بعضی از قلاویزها زاویه‌ی آزاد وجود ندارد و در برخی دیگر، به وسیله‌ی پشت‌سایی دندانه‌ها، زاویه‌ی آزاد ایجاد می‌کنند.

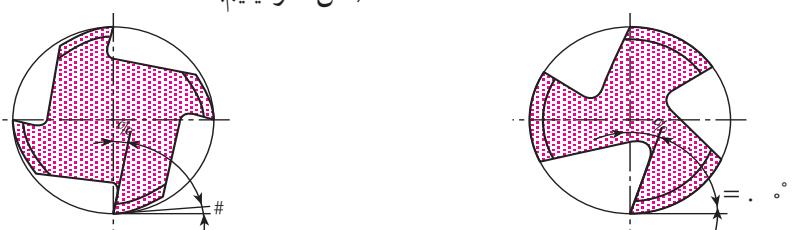

زوایای اصلی لبه‌ی برنده برای قلاویزکاری مواد سخت


شکل ۸-۲

زاویه‌ی براده‌ای که معمولاً برای فلزات مختلف روی

قلاویزها ایجاد می‌کنند در جدول آمده است.

مقدار زاویه‌ی براده در قلاویزها	
زاویه‌ی براده%	جنس کار
برنج، برتر، چدن سخت، فولاد با استحکام زیاد	۵ تا ۵°
فولاد تا استحکام $\frac{N}{mm^2} 700$ ، چدن	۵ تا ۱۰°
فلزات سبک براده‌ی بلند	۲۰ تا ۳۰°

زاویه‌ی شبیب قسمت برش در قلاویزهای پیش‌رو، میان‌رو و پس‌رو با هم مساوی نیستند و به گونه‌ی متفاوت انتخاب می‌شوند. قسمت برش هریک از قلاویزها برای شروع براده‌برداری هستند و به تدریج که به انتهای می‌رسند، دندانه‌ها را کامل می‌کنند.

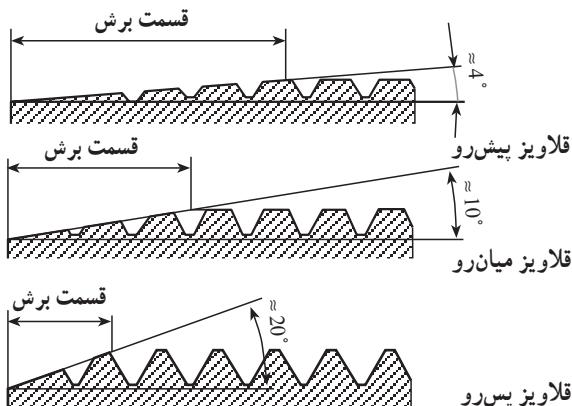


شکل ۸-۴

ترتیب استفاده از قلاویزها به این صورت است که ابتدا با قلاویز پیش‌رو (شماره‌ی ۱) براده‌برداری را شروع می‌کیم. این قلاویز در حدود ۵۵ درصد از حجم براده‌برداری را انجام می‌دهد. پس از آن از قلاویز میان‌رو (شماره‌ی ۲) استفاده می‌شود که این قلاویز شکل دندنه‌ها را تکمیل‌تر کرده کار براده‌برداری ۲۵ درصد دیگر را به عهده دارد.

سرانجام، با استفاده از قلاویز پس‌رو (شماره‌ی ۳) ۲۰ درصد بقیه‌ی براده‌برداری انجام می‌گیرد و دندانه‌ها کامل و پرداخت می‌شوند.


۸-۲- شرح و کاربرد انواع قلاویز
به دلیل وجود شیارهای براده، جان قلاویز ضعیف می‌شود و معمولاً قادر به تحمل نیروی برش در یک مرحله براده‌برداری نیست؛ از این‌رو، برای کم کردن نیروی برش، قلاویزها را در یک دست شامل سه قلاویز به نام‌های «پیش‌رو»، «میان‌رو» و «پس‌رو» می‌سازند.

برای شناخت این قلاویزها معمولاً روی دنباله‌ی قلاویز پیش‌رو یک خط و در میان‌رو دو خط و برای قلاویز پس‌رو سه خط ایجاد می‌کنند؛ اخیراً دنباله‌ی قلاویز پس‌رو را بدون علامت مشخصه می‌سازند.

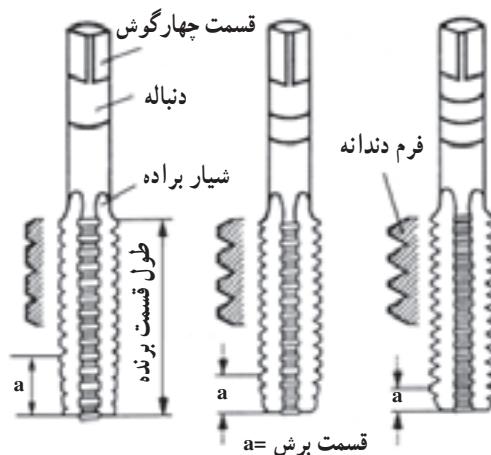


شکل ۸-۳

برای این‌که قلاویزها در شروع براده‌برداری به راحتی با کار درگیر شوند، قسمت ابتدایی آن‌ها را به صورت مخروطی می‌سازند و آنرا «قسمت برش» می‌نامند.

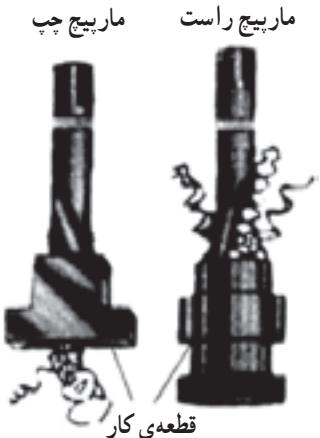

شکل ۸-۶

فلاویزها را از جنس فولاد ابزار کریں دار یا فولاد آلیاژی در دو نوع «متریک» یا «اینچی» به صورت چپ‌گرد یا راست‌گرد می‌سازند که از آن‌ها برای تهییه مهره‌های چپ‌گرد و راست‌گرد استفاده می‌شود.

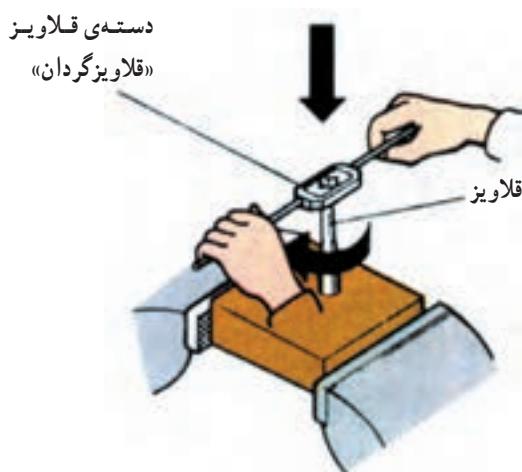

شکل ۷-۸


۳-۸- ساخت پیچ به وسیله‌ی دست

۱-۳-۸- تعریف: ایجاد دنده روی میله را «ساخت پیچ» و ایجاد دنده در داخل سوراخ را «ساخت مهره» می‌گوییم. برای ساخت پیچ از وسیله‌ای به نام «حدیده» استفاده می‌کنیم. انتخاب حدیده باید با توجه به مشخصات نقشه باشد؛ مثلاً برای ساخت یک پیچ ۱۲ میلی‌متری از یک حدیده M12 استفاده می‌شود.

برای قلاویزکاری مهره‌های دندنه‌ی ریز و مهره‌هایی که دندانه‌ی آن‌ها از نوع پیچ لوله است، به دلیل کم بودن عمق دندانه، معمولاً از قلاویزهای استفاده می‌کنند که یک دست آن شامل دو عدد بوده به نام‌های «پیش رو» و «پس رو» معروف هستند.

برای قلاویزکاری ورق‌ها و قطعات کم‌ضخامتی (تا ضخامت ۱/۵ برابر قطر اسمی قلاویز) که سوراخ راه به در داشته باشند، از قلاویزهای دیگری استفاده می‌شود که دارای قسمت شروع برش طویل (در حدود نصف طول دندانه‌ها) بوده تمام قسمت‌های سه‌گانه‌ی قلاویزهای معمولی را در روی یک قلاویز جمع کرده‌اند. از مشخصات ظاهری این قلاویزها، طول بلند قسمت دندانه‌دار است. این قلاویزها به نام قلاویزهای مهره شناخته

در بعضی از آن‌ها ابتدای شیار براده را به طور مورب سنگ می‌زنند تا براده‌ای را که در قسمت جلو برداشته می‌شود به سمت سر قلاویز هدايت نماید. این قلاویزها دارای قسمت مخروطی کوتاه بوده زمان انحرام کار را نیز کاهش می‌دهند.

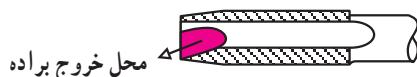

شکل ۸-۵

فلاویزها در دو نوع «دستی» و «ماشینی» ساخته می‌شوند.
دبaleh‌ی فلاویزهای ماشینی نیز استوانه بوده انتهای آن‌ها را به صورت چهارگوش یا به شکل زبانه‌دار می‌سازند.

امتداد شیارهای براده در قلاویزهای معمولی به موازات محور (مستقیم) بوده اما قلاویزهای دیگری نیز یافت می‌شوند که شیار براده‌ی آن‌ها مارپیچ است. اگر انحراف شیار براده‌ی این قلاویزها به‌سمت راست باشد، براده‌ها را به بیرون از سوراخ هدایت کرده و از آن‌ها برای قلاویزکاری سوراخ‌های ته بسته استفاده می‌شود. چنان‌چه جهت پیچش شیار قلاویز به‌سمت چپ باشد، براده‌ها را از انتهای سوراخ به خارج هدایت می‌کند (این حالت درباره‌ی قلاویزهای راست گرد صادق است). از این نوع قلاویزها می‌توان برای کارهای دستی یا ماشینی استفاده کرد.


در وسط حديده‌گردن محلی برای ثابت کردن حديده پیش‌بینی شده است.

به اين ترتيب که پس از قراردادن حديده در محل مخصوص به وسیله‌ی پیچ‌های جاسازی شده روی حديده‌گردن، حديده را کاملاً سفت می‌بنديم.

به هنگام حديده‌کاري در ابتداي کار باید با يك گونيا از عمودبودن کار به نسبت سطح حديده مطمئن شويم. برای جلوگيري از شکستن بی مورد دندانه‌های حديده، باید حديده را نیم دور به جلو حرکت دورانی داد و کمی به عقب برگرداند تا براوهای کوچک شود و روغن کاري لبه‌ی برنده‌ی حديده نيز امكان پذير گردد.

در موقع حديده‌کاري حتماً از مواد خنک‌کننده و روغن مناسب استفاده شود.

قطر ميله باید قبلاً به اندازه‌ی معين رسيد. توجه کنيد که قطر قطعه‌ی کار تقریباً به اندازه‌ی $1/1$ گام از اندازه‌ی اسمی پیچ کوچک‌تر باشد؛ برای مثال، چنان‌چه گام پیچ $2 \times 0.1 = 0.2$ میلی‌متر باشد قطر قطعه‌ی کار به اندازه‌ی $2/1 = 0.2$ کوچک‌تر ساخته شود. برای بهتر جافتادن حديده لازم است که سر قطعه‌ی کار را پخ بزنیم. اين پخ با زاویه‌ی 30° یا 45° درجه زده می‌شود (شکل ۸-۱۰).

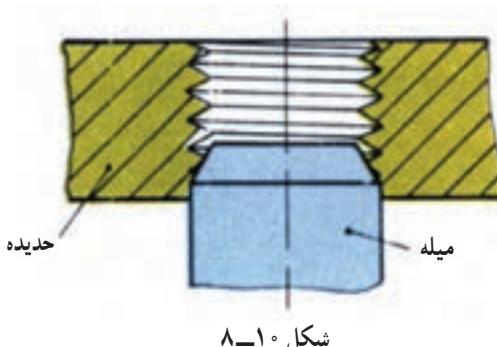

شکل ۸-۱۰

۱-۳-۸-۳- نکات ایمنی و حفاظتی در پیچ‌بری

۱- برای جلوگيري از شکستن قلاویز، براوهای را نيز از داخل سوراخ خارج کنيد.

۲- در صورت گیردن قلاویز هیچ‌گونه نیروی اضافی برای درآوردن آن به کار نبرید و بلاfaciale با مری مختار مشورت نمایيد.


حديده‌ها در انواع مختلف «بدون شکاف» و «شکاف‌دار» ساخته می‌شوند.

در نوع شکاف‌دار از شکاف حديده برای تنظيم عمق بار استفاده می‌شود (شکل ۸-۸).




شکل ۸-۸

به منظور ايجاد گشتاور لازم برای چرخاندن حديده از وسیله‌ای به نام «حديده‌گردن» (دسته‌ی حديده) استفاده می‌كنيم (شکل ۸-۹).

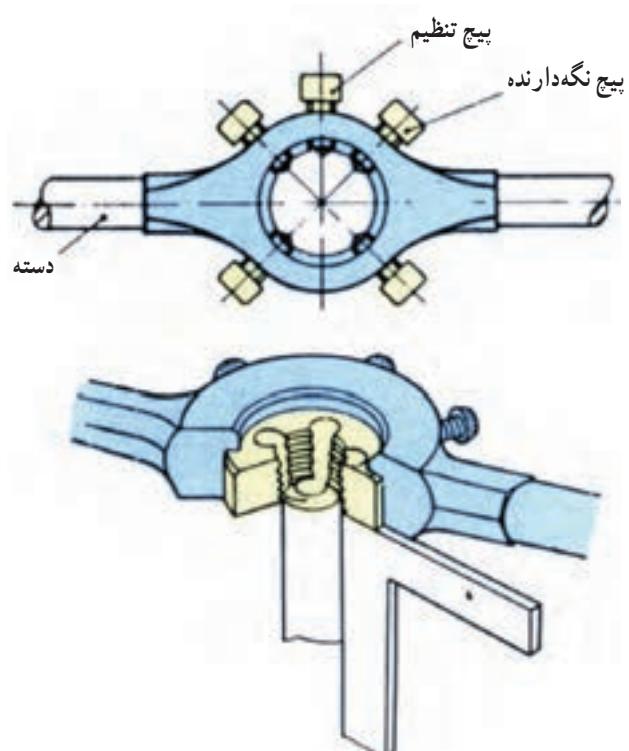

شکل ۸-۹

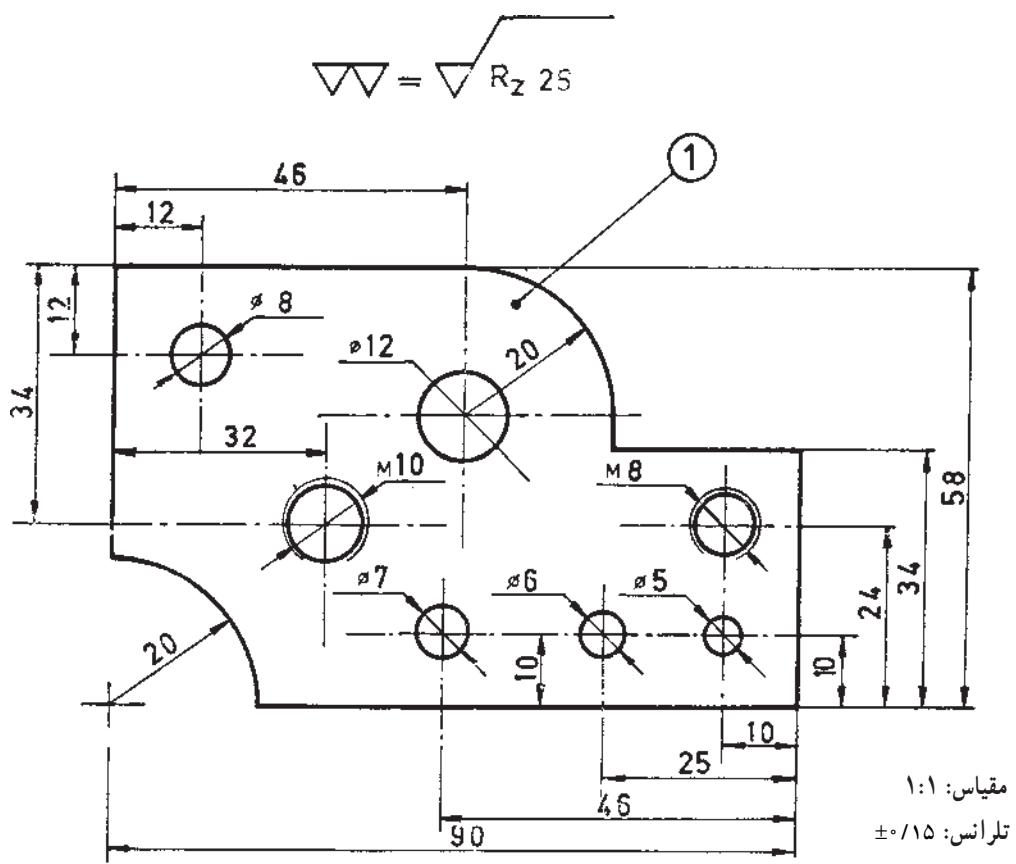

شکل ۸-۱۱

۲- طبق نقشه‌ی شکل ۸-۱۱ قلاویزهای مربوط به پیچ‌های

۳- با استفاده از قلاویزهای پیش‌رو، وسط‌رو و پس‌رو با

۴- سوراخ‌های قلاویزشده و قطعات قلاویز را با نفت
کمال دقت و استفاده از روغن کاری سوراخ‌ها را قلاویز بزنید.

۱- ابتداخزینه‌ای به اندازه‌ی 2×45 . جهت هدایت
 بشویید و خشک کنید.

۴- تمرین پیچ بری

۱- قلاویزکاری روی قطعه‌ی شماره‌ی ① که

در فصل هفتم، هفت سوراخ در آن ایجاد شده است.

روش کار:

۱- ابتداخزینه‌ای به اندازه‌ی 2×45 . جهت هدایت
 قلاویز، در سوراخ‌ها ایجاد کنید.


شماره	مشخصات قطعه‌ی کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی مواد اولیه	۹۰ × ۵۸ × ۹
ملاحظات					
شماره‌ی نقشه: ۸-۱۱	نام قطعه: قطعه‌ی تمرینی قلاویزکاری				مقیاس: ۱:۱
مدت:	هدف‌های آموزشی: قلاویزکاری قطعات فازی				تلرانس: ±۰/۱۵

- سوهان کاری کنید.
- ۸- قطعه را برای سوراخ کاری خط کشی کنید و سنبه نشان بزنید.
- ۹- قطعه را با متنه $(\phi 8/5)$ سوراخ کاری نموده و هر دو طرف آن را خزینه کنید.
- ۱۰- قلاویزهای 10° (و قلاویزگردان و روغن دان را آماده سازید.
- ۱۱- طبق روش گفته شده با استفاده از قلاویزهای پیش رو، وسط رو و پس رو مهره را قلاویز کاری کنید.
- ۱۲- از تکه‌ی فولاد st36 با ابعاد اولیه $15 \times 8 \times 20$ مطابق اندازه‌های داده شده در شکل ۸-۱۲-ب سوهان کاری و پس از خط کشی و نشان زدن با متنه $(\phi 8/6)$ سوراخ کاری و خزینه کاری نمایید.
- ۱۳- براساس روش گفته شده، با استفاده از قلاویزهای پیش رو، وسط رو و پس رو $M8$ مهره را قلاویز کاری کنید.
- ۱۴- قطعات را پس از پرداخت و سرهم نمودن پیچ و مهره به منظور ارزش‌گذاری - به مرتبه تحویل نمایید.

۸-۴-۲- ساخت پیچ و مهره: در شکل ۸-۱۲ ساخت دو عدد پیچ دو سر $M8$ و $M10$ با مهره‌های چهارگوش داده شده است.

روش کار:

- ۱- دو عدد میله به قطر 10° میلی‌متر و 8° میلی‌متر و به طول 80 و 75 میلی‌متر آماده کنید.
- ۲- هر دو سر میله‌ها را به اندازه 45×2 بخ بزنید.
- ۳- روی میله‌ها مقدار پیش روی حدیده را علامت گذاری کنید.
- ۴- میله را با استفاده از دهانه‌ی گیره و از قسمتی که دنده نمی‌شود به گیره بیندید.
- ۵- حدیده‌گردان مربوط به آن را آماده کنید.
- ۶- با استفاده از روغن و با روش گفته شده در مراحل قبلی میله‌ها را حدیده کاری کنید.
- ۷- قطعه شماره‌ی ۲ حاصل از برش کاری در فصل چهارم را طبق اندازه‌های موجود در نقشه‌ی شکل ۸-۱۲-ب

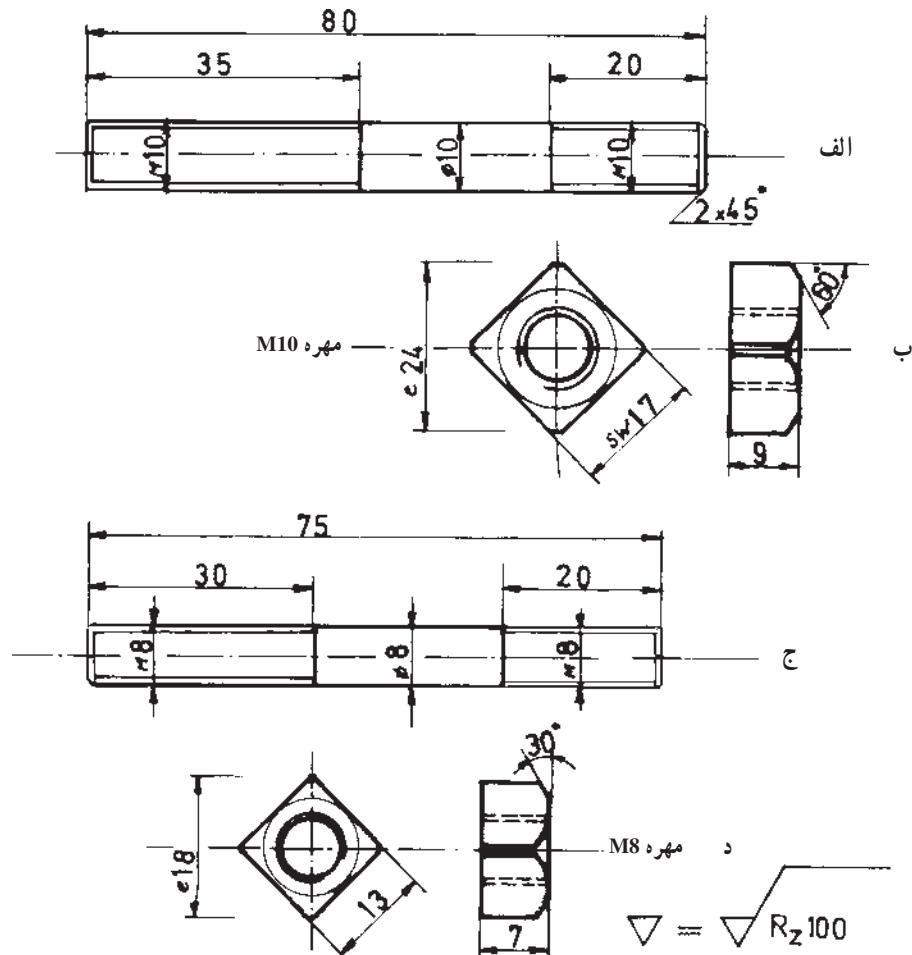

شکل ۸-۱۲

مقیاس: ۱:۱
تلرانس: ± 0.2

شماره	مشخصات قطعه‌ی کار	میل‌گرد ۸ و ۱۰	اندازه‌ی مواد اولیه	St37	جنس	تعداد			
ملاحظات									
شماره‌ی نقشه: ۸-۱۲	نام قطعه‌ی کار: پیچ و مهره								
مدت:	هدف‌های آموزشی: پیچ بری دستی روی میله‌ها و مهره‌ها								

توجه: جهت استفاده از جداول مشخصات پیچ و مهره و انتخاب قطر مته و آچار مربوط به پیچ و مهره به ضمیمه‌ی شماره‌ی ۱ و ۲ و ۳ مراجعه فرمایید.

برش کاری با قلم دستی فولادبر

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم قلم کاری را بیان کند.
- ۲- روش‌های مختلف قلم کاری را توضیح دهد.
- ۳- انواع و مشخصات قلم را بیان کند.
- ۴- ورقه‌های فولادی را مطابق خط کشی انجام شده برش کاری کند.


۱-۹- قلم کاری

الف) قلم کاری بدون براده‌برداری
قسمتی از قطعه‌ی کار بر روی سندان یا قطعه‌ی بسته شده در گیره.
برای بریدن قطعات با ضخامت کم معمولاً از گیره استفاده
می‌شود (شکل ۹-۱).

به عمل بریدن قطعه‌ی کار به وسیله‌ی ضربات چکش و ابزار
گوه‌مانندی به نام قلم «قلم کاری» می‌گویند.

۲-۹- روش‌های مختلف قلم کاری

الف) بدون براده‌برداری

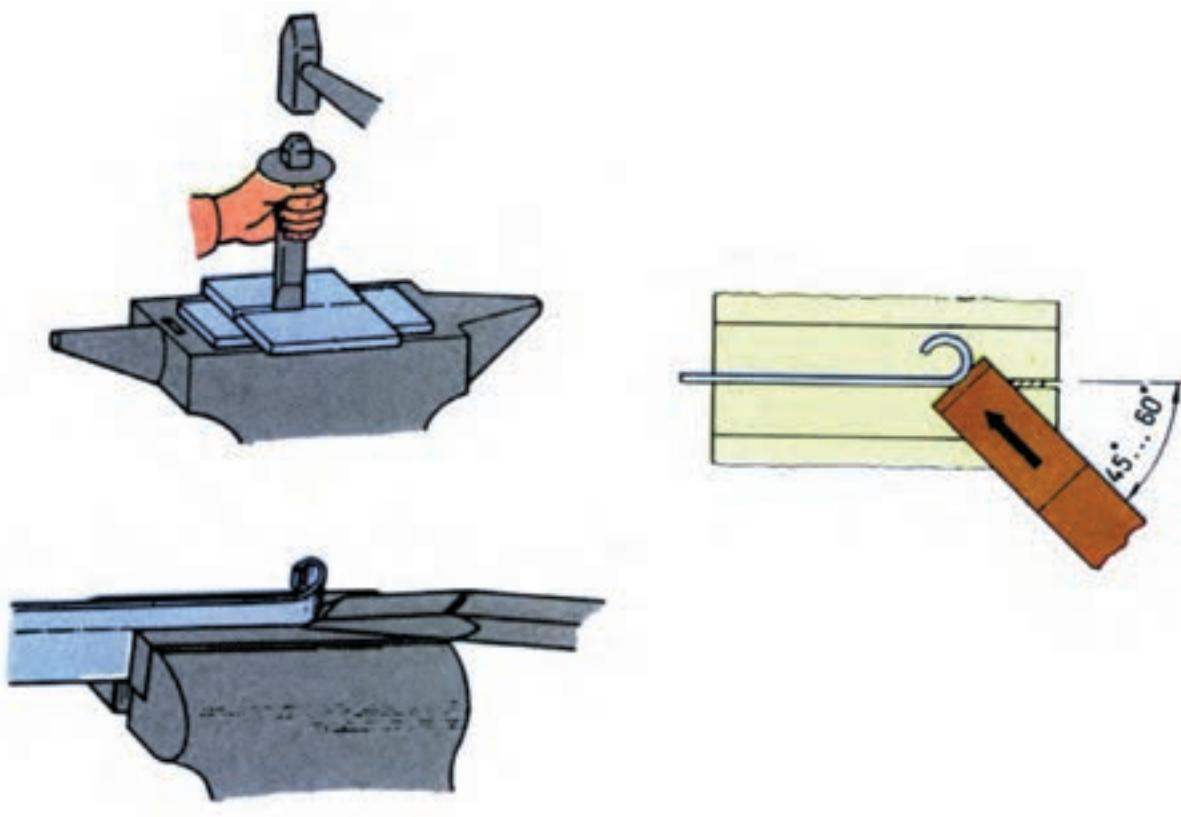

شکل ۹-۱


زاویه‌ی 30° درجه برای بردیدن چوب، سرب و فلزات نرم به کار می‌رود.

زاویه‌ی 45° درجه برای بردیدن فولادهای معمولی، برنج و زاویه‌ی 80° درجه برای فولادهای سخت به کار بردی شود. همان‌گونه که از مطالب بالا برمی‌آید هر قدر جنس قطعه‌ی کار سخت‌تر باشد از زاویه‌ی بزرگ‌تری استفاده می‌شود.)


ب) قلم کاری با براده برداری عبارت است از برداشتن براده از روی قطعه‌ی کار. در این عمل عمق براده نسبت به زاویه قرار گرفتن قلم تغییر پیدا می‌کند (شکل ۹-۲).

۳-۹-۱- انواع و مشخصات قلم


در شکل ۹-۳ انواع زوایای نوک قلم دستی را مشاهده می‌کنید که در آن مقدار زاویه‌ی گوهای قلم به نسبت جنس قطعه‌ی کار تغییر می‌کند و معمولاً در اندازه‌های 30° درجه، 45° درجه و

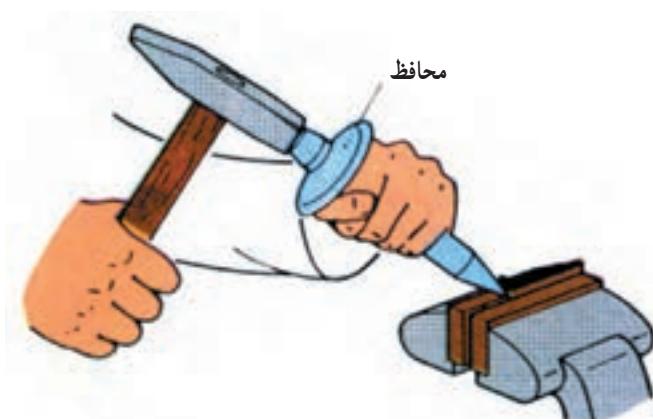

شکل ۹-۲

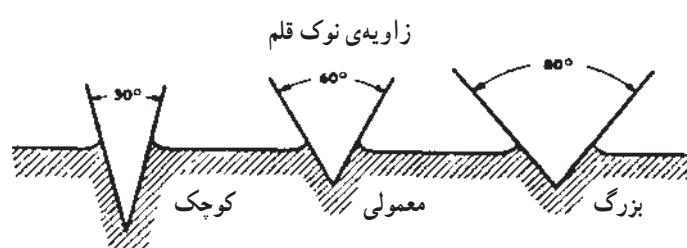

شکل ۹-۳

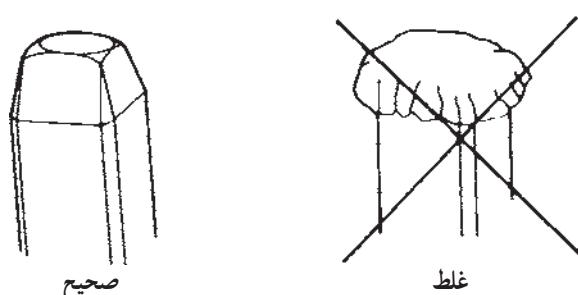

شکل ۹-۴- توجه: هرگز با قلم پلیسه‌دار کار نکنید.


موارد استعمال

بریدن	براده برداری	نوک	انواع قلم ها	زاویه‌ی نوک قلم
				حدّ سطح
جدا کردن جادراوردن	پن لبه‌ها قلم کاری سطوح	سر قلم آب داده نمی‌شود لبه‌ی قلم آب داده شده	قلم تخت قطع میله قسمت میله‌ی قلم آهنگری شده	
جادراوردن به شکل‌های مختلف براساس خط‌کشی	قلم کاری سطوح		قلم تخت با لبه‌ی گرد	
جادراوردن به شکل‌های مختلف براساس خط‌کشی	-		قلم گرد	
جدا کردن و جادرآوردن در ورق‌ها	-		قلم برش	
جدا کردن جادراوردن	با قلم درآوردن شیارها		قلم صلیبی	
-	جادراوردن شیارها		قلم شیار	


شکل ۹_۵

۹-۴- درآوردن شکاف‌های داخلی

برای درآوردن شکاف‌های داخلی بهتر است قبل از محيط شکاف مورد نظر به وسیله‌ی مته سوراخ کاری شده سپس دیواره‌های بین سوراخ‌ها با قلم صلیبی برداشته شود.

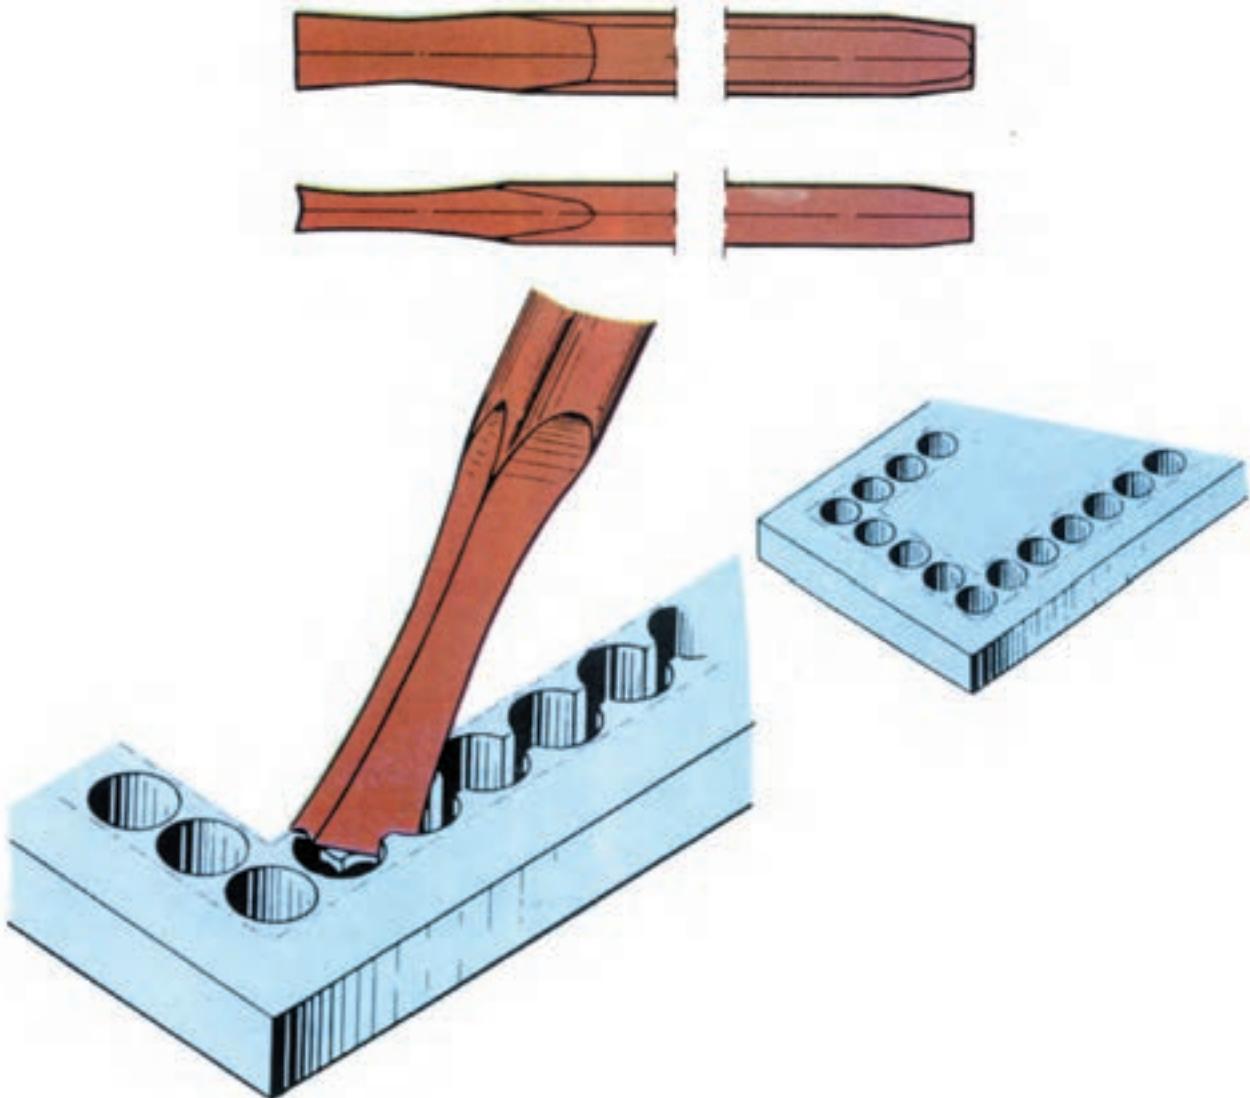

شکل ۶-۹- درآوردن شکاف‌های داخلی

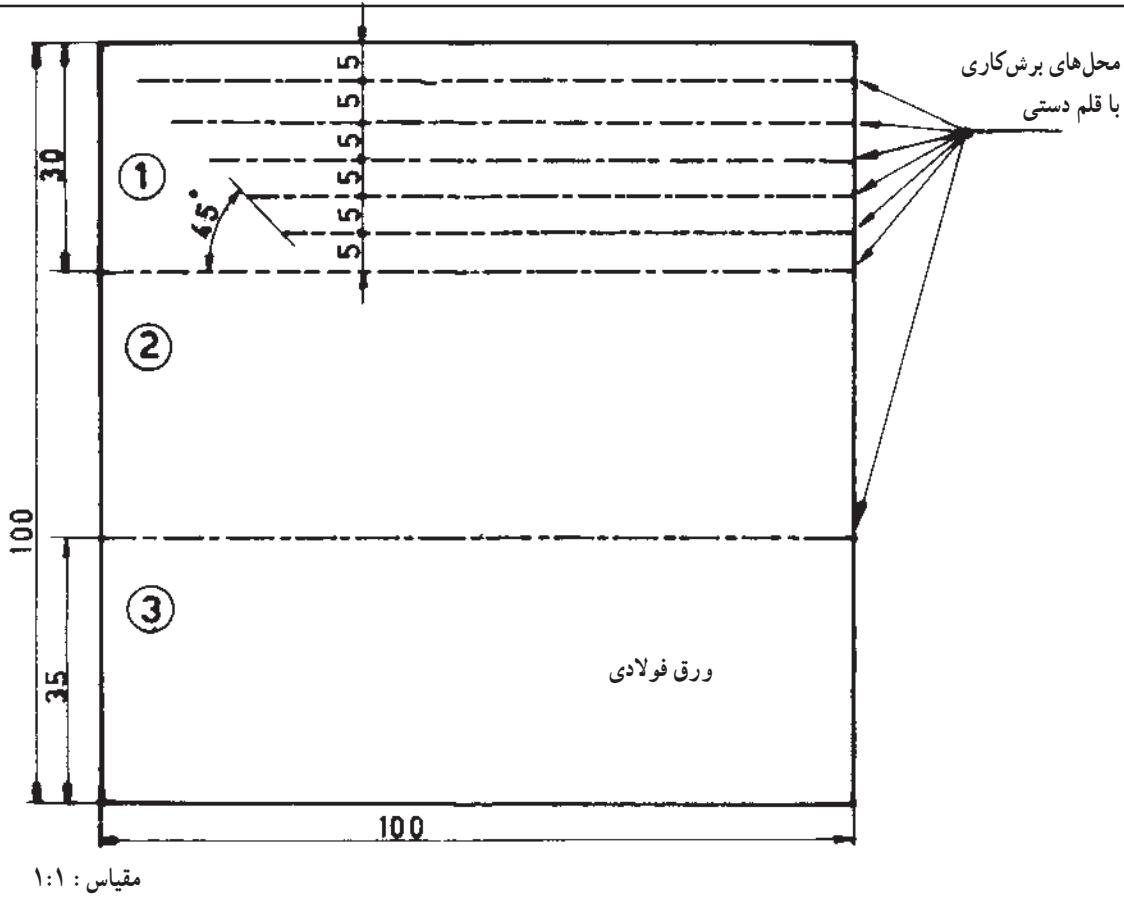

شکل ۹-۷

۴- قطعه‌ی شماره‌ی ③ را با استفاده از گیره و قلم دستی فولادبر و بر طبق اصول داده شده در فصل نهم برش دهید و از ورقه‌ی فولادی جدا کنید.

۵- قطعه‌ی شماره‌ی ① را ابتدا طبق خط‌کشی به عرض‌های پنج میلی‌متر و تا انتهای خطوط ترسیم شده برش کاری نموده در نهایت قطعه‌ی ① را از عرض 30° میلی‌متر از قطعه‌ی شماره ② جدا کنید.

۶- قطعات را صاف کاری نموده و پس از ارزش‌یابی مربی محترم جهت کارهای بعدی نگهداری کنید.

۹-۵- تمرین برش کاری با قلم دستی

روش کار:

۱- ورقه‌ی فولادی به ابعاد $105 \times 106 \times 2$ میلی‌متر را مطابق اندازه‌ی داده شده در نقشه‌ی شکل ۹-۷ سوهان کاری و مقاطع را نسبت به هم دیگر گونیا کنید.

۲- یکی از سطوح صفحه‌ی فولادی را طبق روش داده شده در فصل خط‌کشی آماده‌سازی کنید.

۳- براساس اندازه‌های داده شده در شکل ۹-۷ سطح آماده‌سازی شده را خط‌کشی کنید.

شماره	مشخصات قطعه‌ی کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی مواد اولیه	$105 \times 106 \times 2$
شماره‌ی نقشه: ۹-۷	نام قطعه‌ی کار: تمرین برش کاری با قلم دستی	۱:۱ مقیاس:			
مدت:	هدف‌های آموزشی: برش کاری ورقه‌های نازک با قلم دستی فولادی				±۱ تُرانس:

پرچ کاری


هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود:

- ۱- مفهوم پرچ کاری را بیان کند.
- ۲- میخ پرچ مناسب را از جدول انتخاب نماید.
- ۳- روش‌های اجرای پرچ کاری را توضیح دهد.
- ۴- قطعات فلزی را مطابق با نقشه‌های داده شده پرچ کاری کند.

شکل‌های مختلف موجود است. در اکثر اتصالات از میخ پرچ‌های چکشی استفاده می‌شود. در شکل ۱-۱۰ نمونه‌ای از میخ پرچ‌های چکشی و مشخصات مربوط به آن نشان داده شده است.

۱-۱۰- پرچ کاری

پرچ کاری یکی از اتصالات متداول است که برای اتصال ورق‌ها، پروفیل‌ها، قطعات نیمساخته و نظایر آن به کار می‌رود. در این روش، وسیله‌ی اتصال دهنده، میخ پرچ بوده که به

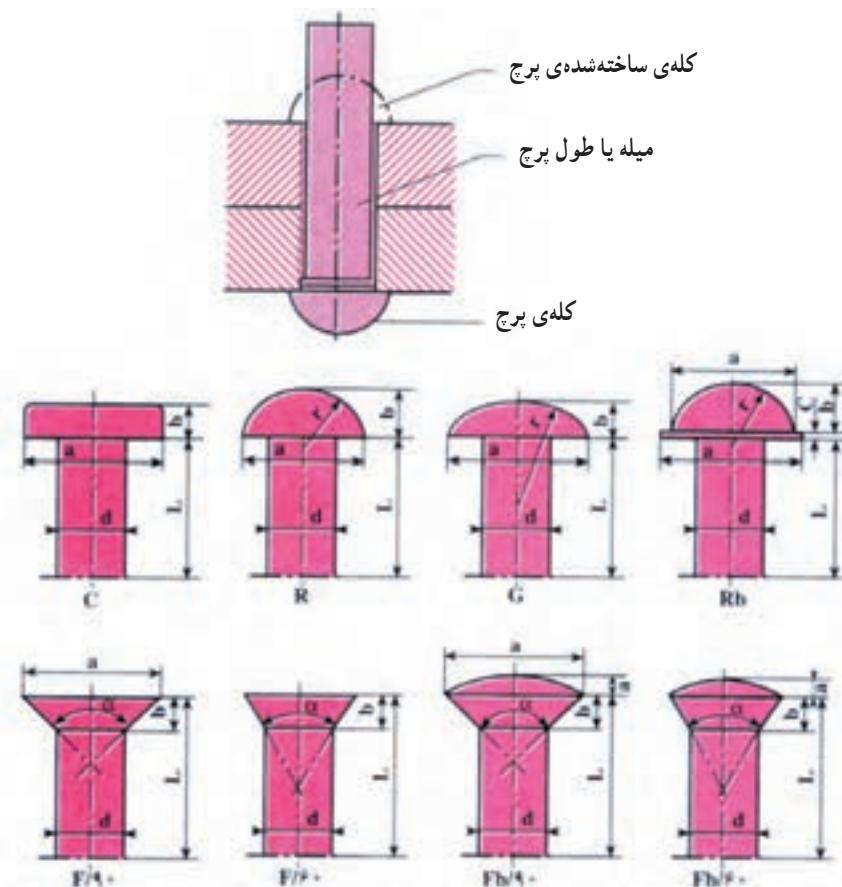

شکل ۱-۱۰- انواع میخ پرچ‌های چکشی و مشخصات آن‌ها

فراهم آمده است.
گفتنی است که پرج های آلومینیومی، مسی و مانند آن دارای مشخصات ویژه ای هستند (جدول ۲-۱).

۲-۱-۱- انتخاب و تعیین مشخصات میخ پرج برای پرج کاری های مختلف
در جدول ۱-۱ مشخصات پرج های مختلف فولادی

جدول ۱-۱- مشخصات پرج های مختلف فولادی

مشخصات میخ پرج		علامت اختصاری	a	a ₁	b	c	e	#
شكل سر میخ پرج	سر تخت							
C	سر تخت	C	۲d	-	۰/۵d	-	-	-
R	نیم کروی	R	۱/۷۵d	-	۰/۷d	-	-	-
G	سر عدسی	G	۲d	-	۰/۵d	-	-	-
Rb	نیم کروی با واشر	Rb	۱/۷۵d	۲d	۰/۷d	۰/۱d	-	-
F/۹۰-۹۰	خرزینه ای	F/۹۰	۲d	-	۰/۵d	-	-	۹۰
F/۶۰-۶۰	خرزینه ای	F/۶۰	-	-	۰/۵d	-	-	۶۰
Fb/۹۰	خرزینه ای محدب (عدسی)	Fb/۹۰	۲d	-	۰/۵d	-	۰/۲۵d	۹۰
Fb/۹۰	خرزینه ای محدب (عدسی)	Fb/۹۰	-	-	۰/۵d	-	۰/۲۵d	۶۰
Fb/۶۰	خرزینه ای محدب (عدسی)	Fb/۶۰	-	-	۰/۵d	-	-	۶۰

جدول ۲-۱- مشخصات پرج های مختلف آلومینیومی و مسی

مشخصات میخ پرج		علامت اختصاری	a	b	e	R	#
شكل سر میخ پرج	سر تخت						
C	سر تخت	C	۲d	۰/۲۵d	-	-	-
R	نیم کروی	R	۱/۷۵d	۰/۷۵d	-	۰/۹d	-
G	سر عدسی	G	۲d	۰/۵d	-	۱/۵d	-
F/۹۰	خرزینه ای	F/۹۰	۲d	۰/۵d	-	-	۹۰
F/۱۲۰	خرزینه ای محدب	F/۱۲۰	۲d	۰/۵d	۰/۲۵d	-	۱۲۰

ب) عدم امکان استفاده از حرارت (برای مثال، نازک بودن قطعات).

مواردی که از پرج کاری استفاده می شود عبارت اند از :

ج) امکان تأثیر نامطلوب حرارت در قطعات (برای مثال، پیچیدگی و تاب برداشتن).

الف) مختلف بودن جنس قطعات و تعدد آن ها (اتصال سه یا چهار قطعه به یک دیگر).

$$d = 2 + E \quad \text{و} \quad d = \sqrt{50 \times e^{-4}}$$

در روابط یادشده d قطر میخ پرج، E مجموع ضخامت ورق‌های مورد اتصال و e ضخامت یک قطعه است.

قطر سوراخ پرج برای پرج کاری سرد براساس رابطه‌ی محاسبه‌ی شود و قطر سوراخ پرج در پرج کاری

$$d_1 = 1/1d \quad \text{گرم از رابطه‌ی} \quad d_1 = d + 1 \quad \text{تعیین می‌گردد.}$$

در این روابط d قطر سوراخ پرج و d قطر میخ پرج است.

در جدول ۳-۱۰ ضخامت قطعات مورد اتصال، قطر پرج و قطر سوراخ پرج نشان داده شده است.

طول میخ پرج با توجه به ضخامت قطعات تعیین می‌شود.


در شکل ۲-۱۰ مشخصات طول پرج نشان داده شده است.

د) نیاز به انعطاف‌پذیری در اتصال (مانند پل‌ها، شاسی اتومبیل و ...).

پرج کاری در صنایع مختلف مانند اتومبیل‌سازی، کشتی‌سازی، صنایع هواپیمایی، ساخت مخازن تحت فشار، دیگ‌های بخار، اسکلت‌های فلزی، پل‌سازی و همانند آن استفاده می‌شود. با توجه به کاربرد وسیع پرج کاری ضرورت ایجاد می‌کند از میخ پرج‌ها با قطرهای مختلف استفاده شود. میخ پرج معمولاً تا قطر ۲۵ میلی‌متر کاربرد زیادی دارد. عمل پرج کاری با قطرهای زیاد به روش سرد امکان‌پذیر نیست. چنان‌چه قطر پرج تا حدود ۸ میلی‌متر باشد به صورت سرد انجام می‌شود، اما اتصال با میخ پرج‌های بالای ۸ میلی‌متر در حالت گرم صورت می‌گیرد. قبل از پرج کاری باید قطر و طول میخ پرج و قطر سوراخ پرج تعیین شود. قطر میخ پرج از این روابط به دست می‌آید:

جدول ۳-۱۰ - ضخامت قطعات مورد اتصال، قطر پرج و قطر سوراخ پرج

ردیف	ضخامت قطعه‌ی کار(e)	قطر سوراخ(d ₁)	ردیف	ضخامت قطعه‌ی کار(e)	قطر پرج(d)	قطر سوراخ(d ₁)	ردیف	ضخامت قطعه‌ی کار(e)	قطر پرج(d)
۱	۰/۸	۲/۳	۱۰	۸	۱۶	۱۷	۱	۱	۱۷
۲	۱	۴	۱۱	۱۰	۱۸	۱۹	۲	۱	۱۸
۳	۱/۵	۴-۵	۱۲	۱۲	۲۰	۲۱	۳	۱۲	۲۰
۴	۲	۶	۱۳	۱۴	۲۲	۲۳	۴	۱۴	۲۲
۵	۲/۵	۷	۱۴	۱۶	۲۴	۲۵	۵	۱۶	۲۴
۶	۲	۸	۱۵	۱۸	۲۷	۲۸	۶	۱۸	۲۷
۷	۴	۱۱	۱۶	۲۲	۳۰	۳۱	۷	۲۲	۳۰
۸	۵	۱۲	۱۷	۲۶	۳۳	۳۴	۸	۲۶	۳۳
۹	۶	۱۴	۱۸	۳۰	۳۶	۳۷			

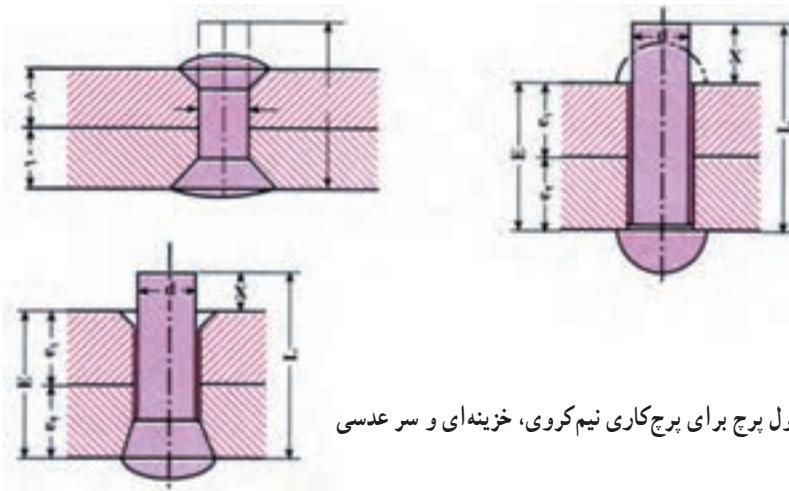

شکل ۲-۱۰ - مشخصات طول پرج برای پرج کاری نیم‌کروی، خزینه‌ای و سر عدسی

است. مقدار X برای حالت‌های مختلف پرج کاری و روش اجرای آن متفاوت است. در جدول ۴-۱۰ مقدار X با توجه به وضعیت پرج کاری نشان داده شده است. گفتنی است که برای بقیه‌ی پرج‌ها مانند سرتخت، سر عدسی و نظایر آن جداول دیگری وجود دارد.

رابطه‌ی تعیین طول میخ پرج بدین قرار است :

$$L = E + X$$

در این رابطه L طول میخ پرج، E مجموع ضخامت‌های مورد اتصال و X مقدار اضافه طول برای ساخت کله‌ی پرج

جدول ۴-۱۰- مقدار L (طول پرج) برای پرج کاری با وضعیت مختلف


نوع پرج کاری	پرج نیم کروی	پرج خزینه‌ای
پرج کاری سرد با دست	$L = E + 1/5d$	$L = E + 1/7d$
پرج کاری سرد پرسی	$L = E + 1/6d$	$L = E + 1/8d$
پرج کاری سرد با هوا	$L = E + 1/7d$	$L = E + 1/8d$
پرج کاری گرم با روغن	$L = E + 1/7d$	$L = E + d$
پرج کاری گرم با ماشین	$L = E + 1/7d$	$L = E + d$

فاصله‌ی خطوط مرکزی پرج‌ها تا لبه‌ی قطعات کار و حالات مختلف پرج کاری، متفاوت است.

فاصله‌ی دو پرج متوالی نیز با توجه به سرویس‌دهی اتصال انتخاب می‌شود. در شکل ۳-۱۰ این فاصله نشان داده شده است. مقدار این فاصله متناسب با هدف پرج کاری براساس جدول

جدول ۵-۱۰- تعیین فاصله‌ی دو پرج متوالی

نوع پرج کاری	رابطه‌ی تعیین مقدار B
پرج کاری فقط برای اتصال	B = 2.0d
پرج کاری در اتصالات محکم	B = 4 تا 10d
پرج کاری به منظور اتصال و آب‌بندی مخازن آب	B = 3/5 تا 4d
پرج کاری و آب‌بندی مخازن روغن	B = 2/5 تا 3d
پرج کاری و آب‌بندی مخازن نفت	B = 2/5d
پرج کاری و آب‌بندی مخازن تحت فشار	B = 2/5d
پرج کاری اتصالات مخصوص، مانند دیگرها بخار	B = 2/25d

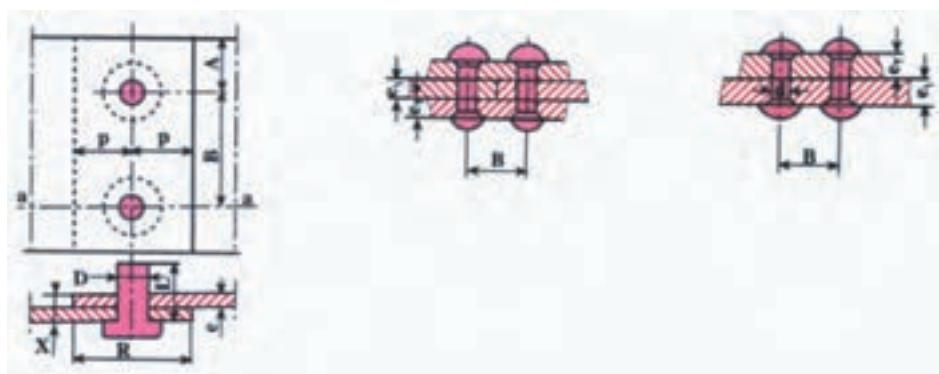


شکل ۳-۱۰

۳-۱۰- روش‌های پرج کاری

پرج کاری با ابزار دستی، مانند قالب پرج و چکش صورت می‌گیرد. در کارهای سری مانند مونتاژ شاسی اتومبیل همچنین

در اجرای پرج کاری گرم از دستگاه‌های هیدرولیکی و پنوماتیکی استفاده می‌شود. در شکل ۴-۱۰ نمونه‌ای از این تجهیزات نشان داده شده است.

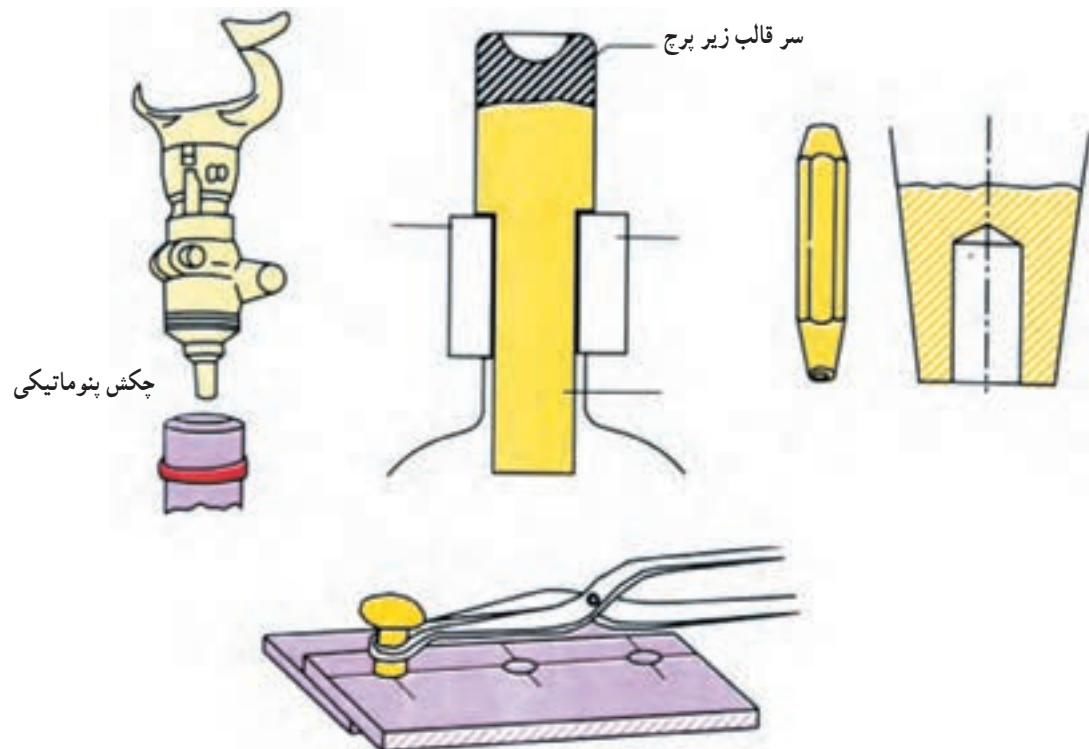

شکل ۴-۱۰- ابزار و تجهیزات پرج کاری سرد و گرم (دستی و ماشینی)


پرج پین دار نیز برای اتصالات ضعیف در خور استفاده است و از پرج ترقه‌ای هنگامی استفاده می‌شود که قطعات فقط از یک طرف قابل دسترسی باشند؛ مانند اتصال یک قطعه پروفیل روی دیوار بتی. در شکل‌های ۵-۱۰ نمونه‌ای از این پرج‌ها نشان داده شده است.

در پرج کاری امکان بروز خطای زیاد است. خطاهای پرج کاری به دلایل مختلف به وجود می‌آید.


برای پرج کاری، علاوه بر پرج‌های چکشی، بحسب مورد و مناسب با شرایط اتصال از پرج‌های دیگری نیز استفاده می‌شود که متداول‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: پرج لوله‌ای، پرج میخی، پرج پین‌دار و پرج ترقه‌ای.

از پرج لوله‌ای برای مواد غیرفلزی، مانند چرم و فلزات سبک استفاده می‌شود.

پرج میخی در اتصال ورق‌های فلزی، مونتاژ بدنی اتوبوس‌ها و نظایر آن به کار می‌رود.

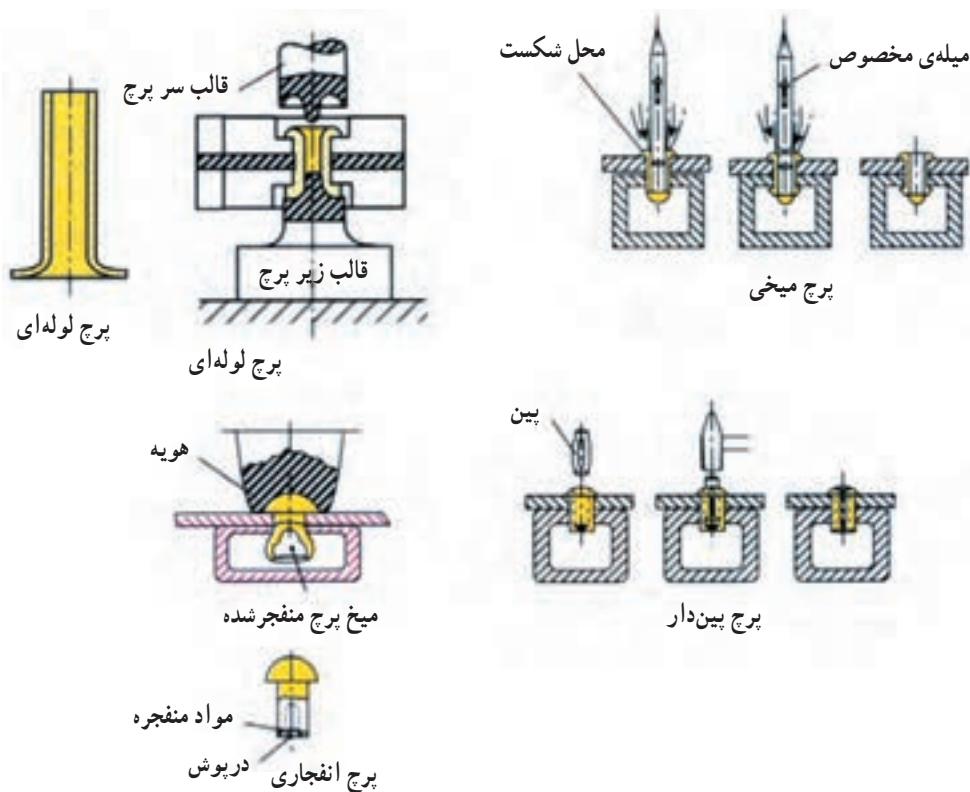

شکل ۱۰-۵ - انواع مختلف پرج ها

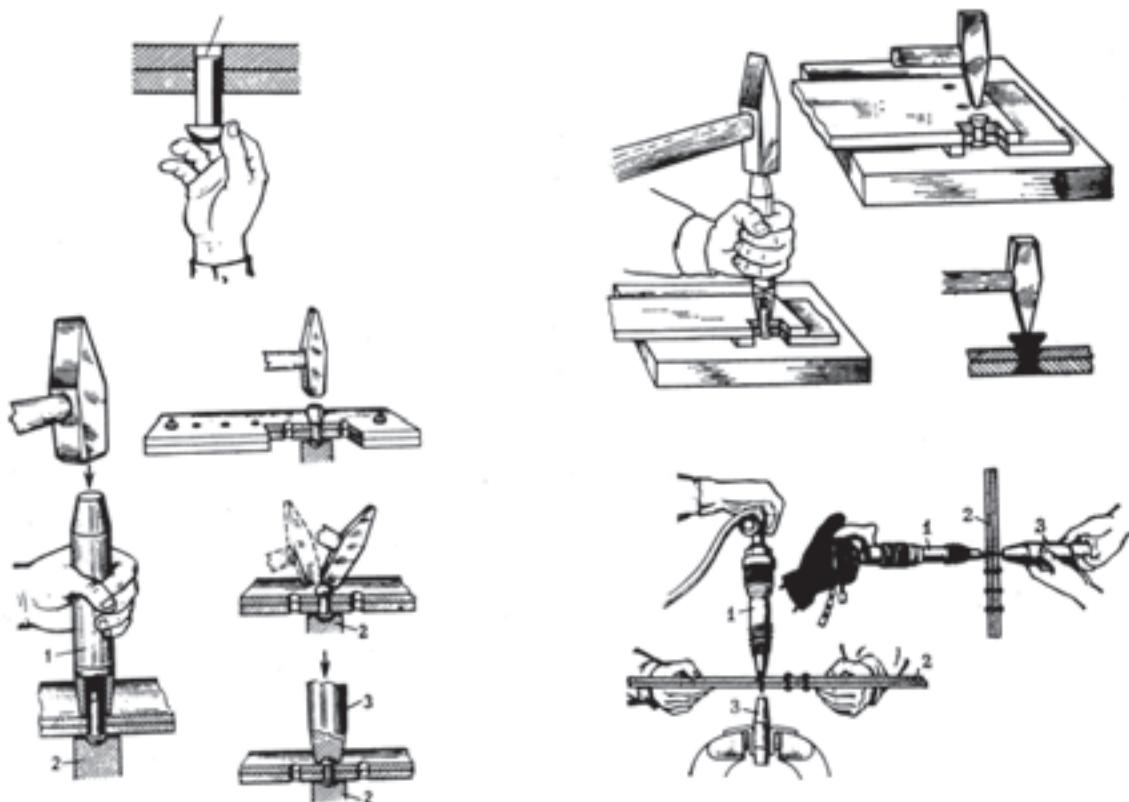

شکل ۱۰-۶ - روش پرج کاری دستی و ماشینی

در جدول ۶-۱۰ خطاهای پرج کاری و علت آنها نشان داده شده است.

جدول ۶-۱۰

علت	شكل	خطا
سوراخ بزرگ‌تر از اندازه‌ی مجاز است.		بدنه‌ی میخ پرج کج شده است و سوراخ را پر نمی‌کند.
سوراخ‌ها در یک امتداد نیستند.		بدنه و سر قفل کننده‌ی میخ پرج منحرف شد و استحکام محل اتصال کم است.
امتداد سوراخ‌ها نسبت به سطح کار مایل هستند.		سر قفل کننده‌ی میخ پرج دارای انحراف است.
قطعات اتصال از هر دو طرف خزینه شده‌اند.		بدنه‌ی میخ پرج بین دو قطعه‌ی اتصال جا خورده مانع از آب‌بندی است.
پلیسه و براده‌ی بین قطعات اتصال بر طرف نشده است.		قطعات اتصال نسبت به هم فاصله دارند و مانع از آب‌بندی می‌شوند.
از پرج‌کش استفاده نشده است.		بدنه‌ی میخ پرج بین دو قطعه‌ی اتصال جا خورده و مانع از آب‌بندی می‌شود.
میخ پرج بیش از حد مجاز کوبیده شده است.		لبه‌ی قطعات اتصال بر جسته و ناهموار است.
طول میخ پرج بزرگ‌تر از اندازه‌ی مجاز است.		سر قفل کننده بزرگ بوده و دارای پلیسه است.
طول میخ پرج کوچک‌تر از اندازه‌ی مجاز است.		سر قفل کننده کوچک بوده، استحکام محل اتصال کم است.

توجه: جهت استفاده از علائم اختصاری پرج کاری در کارگاه و در سایت به جدول علائم اختصاری ISO 5261-1981(E) صمیمه‌ی شماره‌ی ۴ مراجعه فرمایید.

۴-۱۰- تمرین پرچ کاری

روش کار:

صفحه را خط کشی کنید و مراکز حاصله را سنبه نشان بزنید.

۴- مراکز نشان خورده را با متهی ۴ سوراخ کاری و

پلیسه گیری کنید.

۵- با استفاده از چکش دویست و پنجاه گرمی و قرارهای

مخصوص پرچ کاری، صفحات را به هم پرچ کنید.

۶- قطعه‌ی کار را برای ارزش‌گذاری به مرتب خود تحويل

نماید.


۱- قطعات شماره‌ی ۲ و ۳ حاصل از برش کاری در فصل

نهم را برای این کار انتخاب کنید.


۲- عرض قطعات را مطابق اندازه‌ی داده شده در شکل

۷- الف سوهان کاری و نسبت به سایر سطوح گونیا کنید.

۳- طبق اندازه‌ی داده شده در شکل ۷-الف هر دو

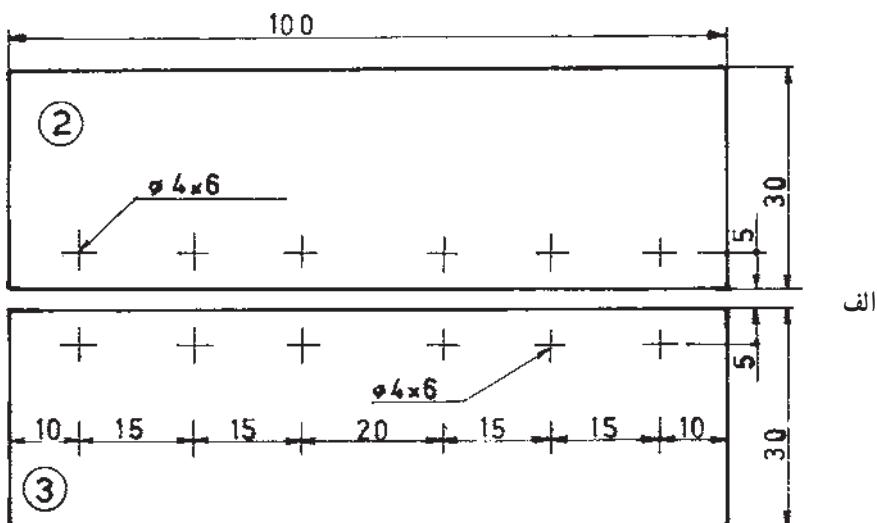


الف

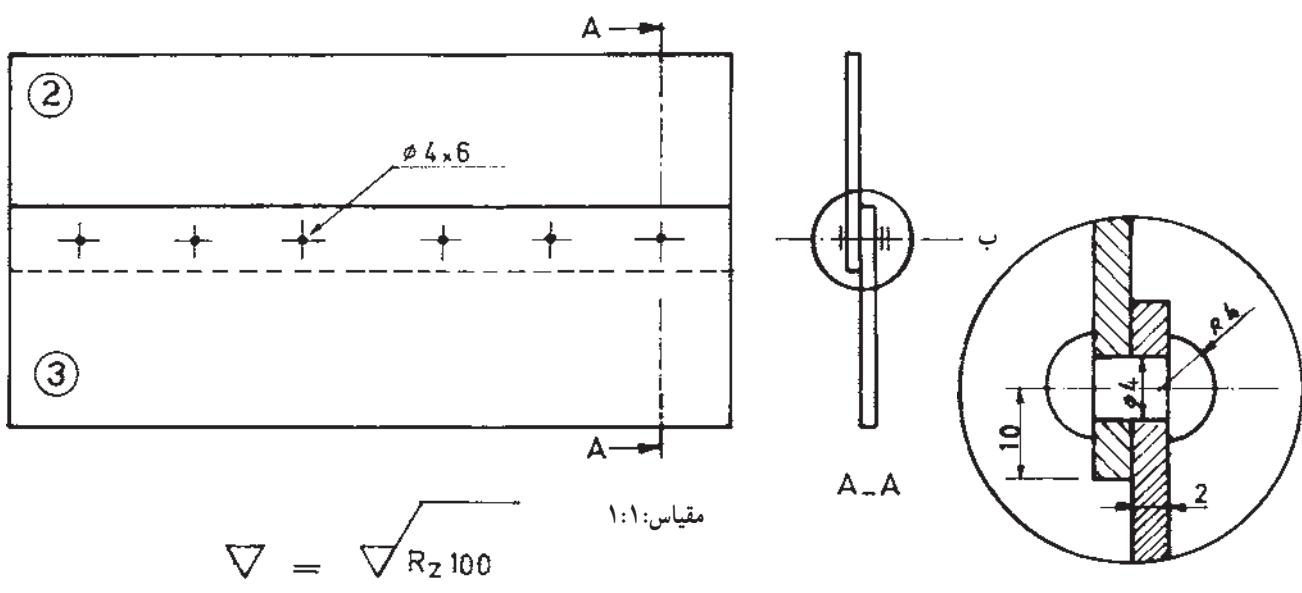

شکل ۱۰-۷

شماره	مشخصات قطعه‌ی کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی مواد اولیه	$100 \times 35 \times 2$
شماره‌ی نقشه: ۷-۱	نام قطعه: قطعه‌ی تمرینی پرچ کاری	۱:۱	مقیاس:	مراکز	
مدت:	هدف‌های آموزشی: پرچ کاری ورقه‌های نازک فولادی	$\pm 0^{\circ}/2$			



نقشه‌ی کارهای اجرایی آزاد

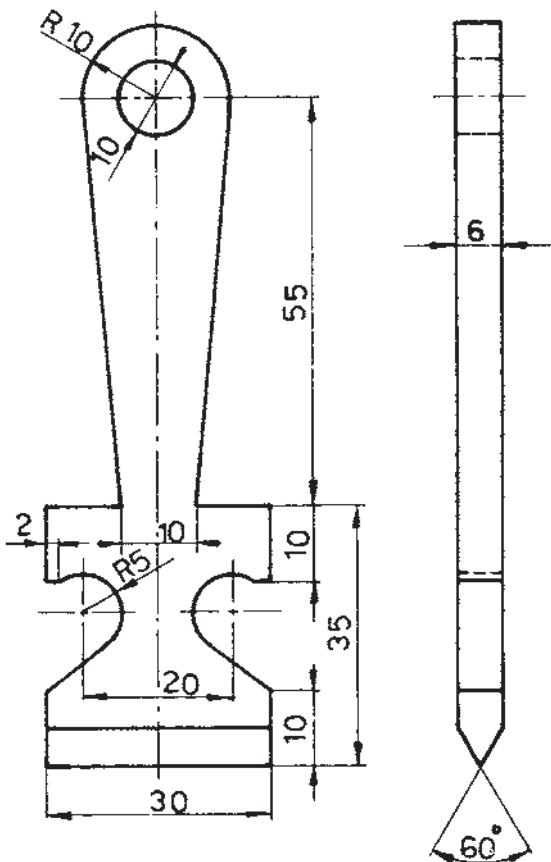

توجه: در صورت موجود نبودن تسمه‌ی ۶ از تسمه‌ی ۵ استفاده شود.


مشخصات قطعه‌ی کار	جنس	تعداد	اندازه‌ی مواد اولیه	$\square 6 \times 30 \times 105$	شماره
ملاحظات					
شماره‌ی نقشه: ۱۱-۱	نام قطعه‌ی کار: دریازکن «نوشاپه» و ینچکن	مقیاس: ۱:۱			
مدت:	هدف‌های آموزشی: خط‌کشی، مته‌کاری، سوھان‌کاری قوس و شبیب	تلرانس: $\pm 0^{\circ}/1$			

نقشه‌ی کار ۱۱-۱

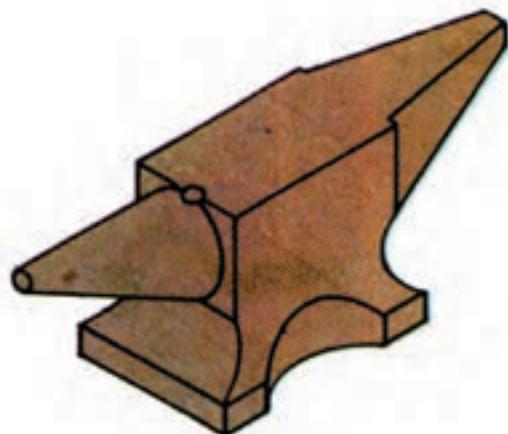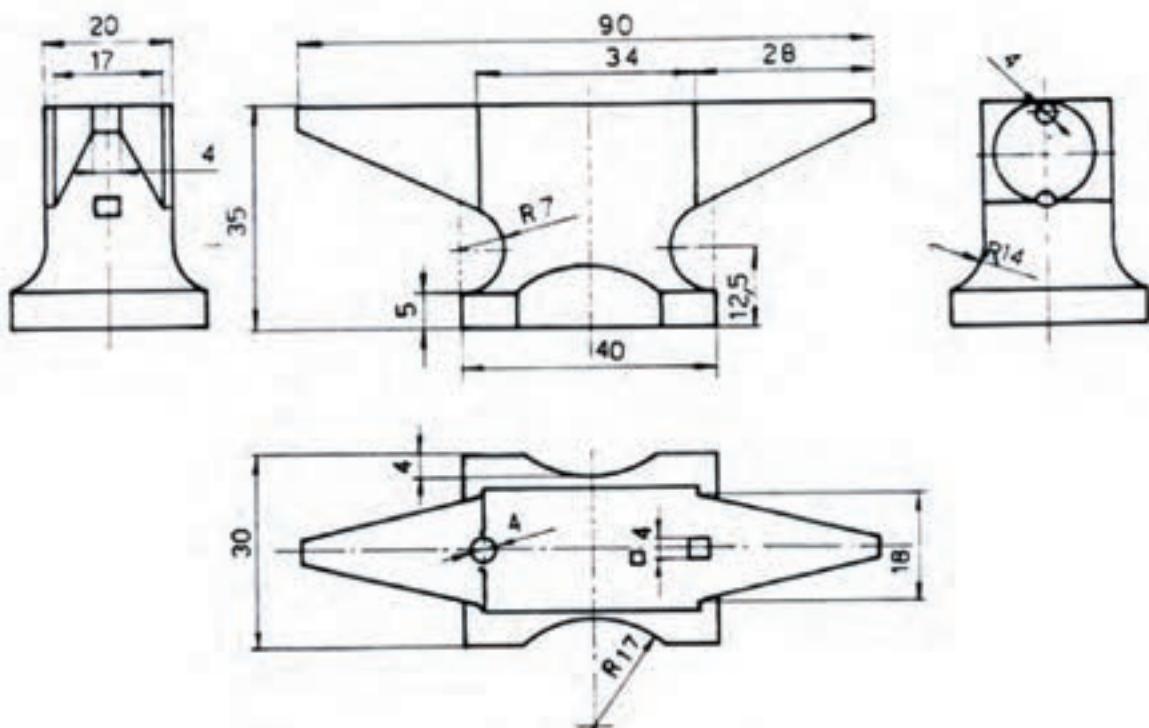


مشخصات قطعه‌ی کار	اندازه‌ی مواد اولیه	جنس	تعداد	شماره
ملاحظات				
شماره‌ی نقشه: ۱۱-۲	نام قطعه‌ی کار: سندان			مقیاس: ۱:۱
مدت:	هدف‌های آموزشی: مته کاری، سوھان کاری، قوس و شبب			تلرانس: $\pm 0^{\circ}/\text{آف}^{\circ}$

نقشه‌ی کار ۱۱-۲

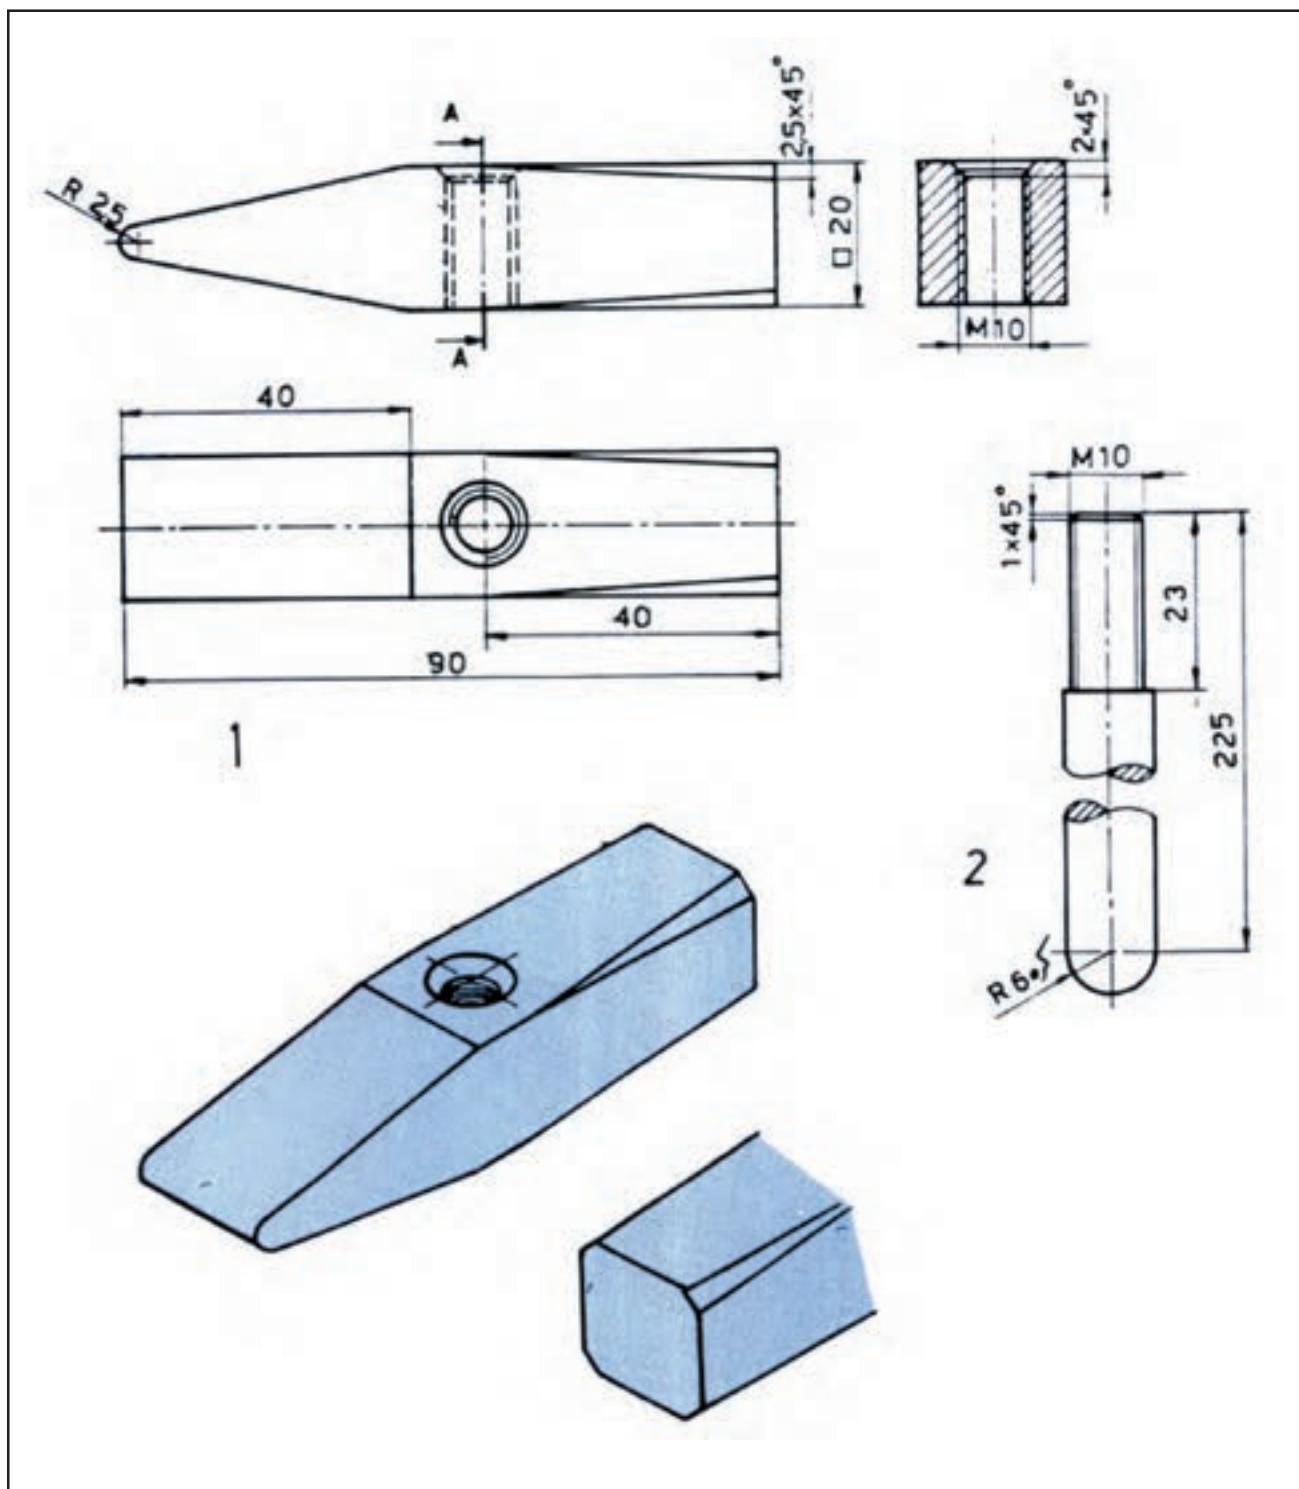


دسته‌ی چکش	۱	St37	۱۲×۲۳°		۲
سر چکش	۱	St37	۱۰×۹۵		۱
شماره مشخصات قطعه‌ی کار	تعداد	جنس	اندازه‌ی مواد اولیه	ملاحظات	
مقیاس: ۱:۱	نام قطعه‌ی کار: چکش سبک				
تلرانس: ±۰/۱	هدف‌های آموزشی: سوهان کاری (قوس، کره و استوانه)، حدیده کاری و پرج کاری				
شماره‌ی نقشه: ۱۱-۳					
مدت:					

نقشه‌ی کار ۱۱-۳

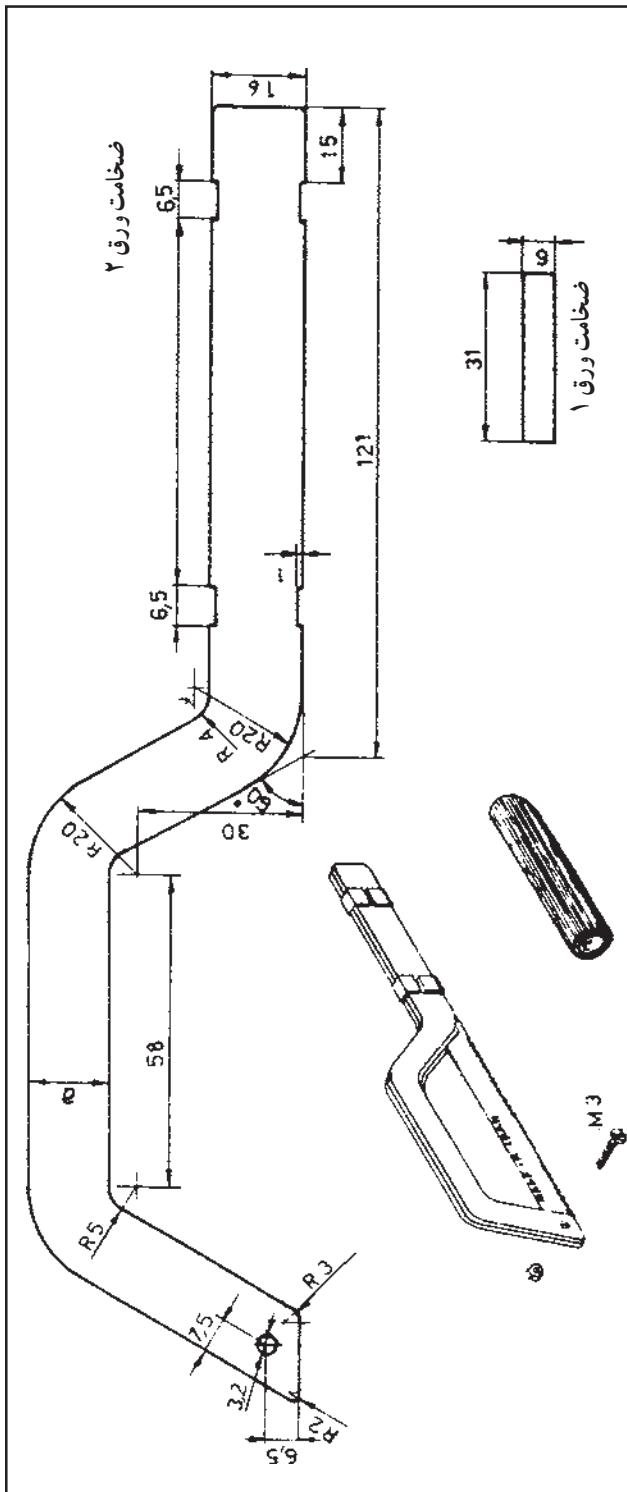


توجه: می‌توانید با فراردن دوره، سه ازه، یا پیش‌تر در داخل این کمان ازه، آنرا برای درآوردن شیار با عرض‌های مختلف آماده کنید. همچنین می‌توانید در آن از تنگ‌آردي نو سالم استفاده کنید.
اين کمان ازه برای استفاده از تنگ‌آردهای شکسته طراحی شده است. در صورت امکان قطعه‌ای شنک $\frac{1}{2}$ را با گرم کردن روی دسته کمان بکشید. جهت دنده‌های ازه همان جهت معمول خواهد بود. برای نموض ازه بلند بست جلو را شل نمود و پس از بازگردان بیچ و مهره، ازه را خارج کرد.
قبل از شروع به کار باید هردوهیان با توجه به اندازه‌های موجود، مقدار ۵ را به دست اوردن.

ردیف	ردیق روغنی	ردیق روغنی	ردیق روغنی	ردیق روغنی	ردیق روغنی
۱	۳۱	۱ × ۶ × ۳۱	۲	۲	بست
میل	M13				
طول بیچ	۹				
بیچ و مهره					
۲	۲۲۰ × ۲۵۲ × ۲	ورق «روغنی یا گالوانیزه»	۲	بندی ازه (کمان)	
مالحظات		جنس		بندی ازه (کمان)	
شماره		نمازه ای مواد اولیه	تعداد	مشخصات قطعه‌ی کار	
شماره تنشیه: ۴-۱۱				نام قطعه‌ی کار: کمان ازه	
مدت:				هدف‌های آموزشی: کار روی ورق	
مقیاس:				تُر انس: ۸ / ±	

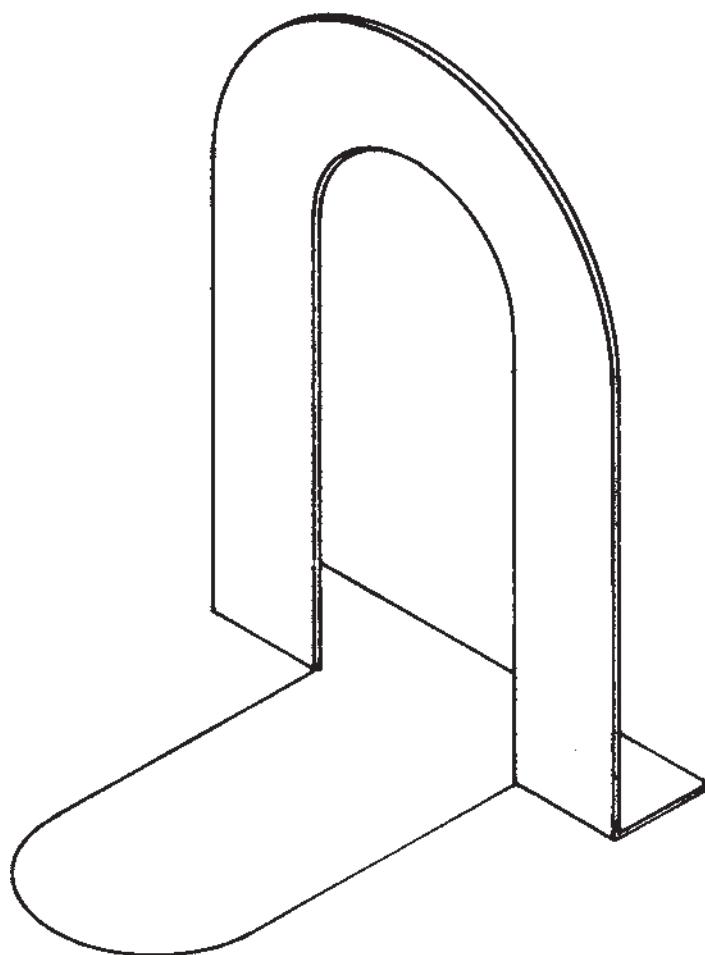


شماره	مشخصات قطعه کار	تعداد	جنس	اندازه می مواد اولیه	ملاحظات
مقیاس: ۱:۱	نام قطعه کار: غش گیر کتاب				شماره‌ی نقشه: ۱۱-۵
تلرانس:	هدف‌های آموزشی: بریدن با قلم				مدت:

نقشه‌ی کار ۱۱-۵

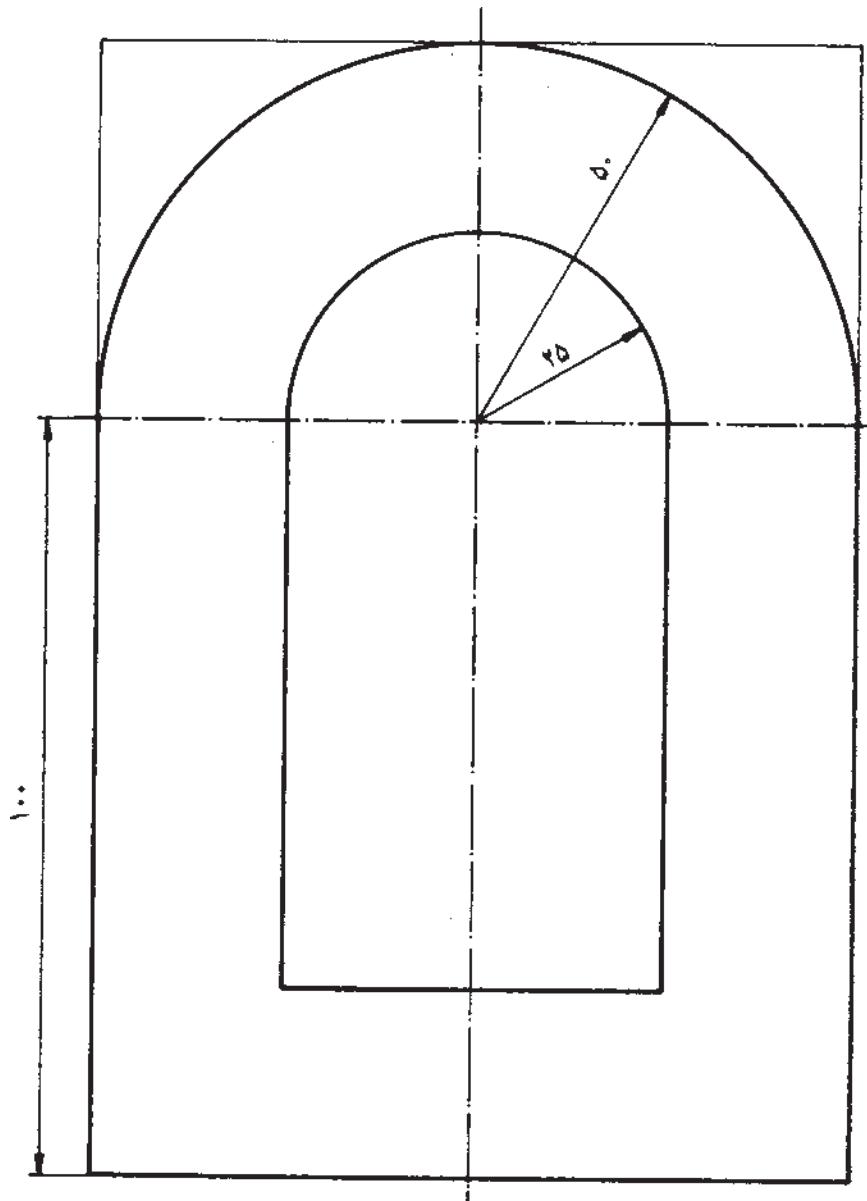


مشخصات قطعه‌ی کار	شماره			
آهن ورق				
تعداد	جنس	اندازه‌ی مواد اولیه	نام قطعه‌ی کار: غش گیر کتاب	مقیاس: ۱:۱
مشخصات قطعه‌ی کار	شماره	ملاحظات	شماره‌ی نقشه: ۱۱-۶	هدف‌های آموزشی: خط‌کشی و بریدن با قلم
آهن ورق			مدت:	تلرانس:

نقشه‌ی کار ۱۱-۶

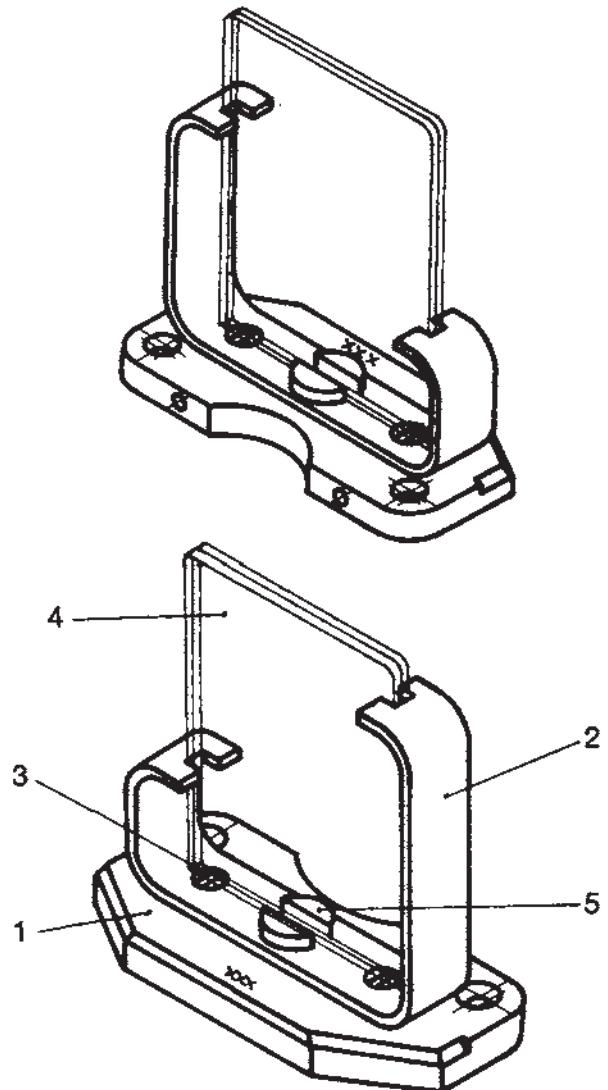


	. ۲۰×۵	لاستیک	۲	نیم پولک	۵
شیشه‌ی نگهدارنده‌ی عکس	۱۲۰×۹۰×۲/۵	شیشه	۲		۴
	M6×10×90°	C5°	۳	پیچ سرخزنه	۳
	25×3×255	St37	۱	قاب نگهدارنده‌ی شیشه	۲
	63×12×133	St37	۱	پایه	۱
شماره	اندازه‌ی مواد اولیه	جنس	تعداد	مشخصات قطعه‌ی کار	
ملاحظات					
شماره‌ی نقشه: ۱۱-۷				نام قطعه‌ی کار: قاب عکس	مقیاس: ۱:۱
مدت:				هدف‌های آموزشی:	تلرانس:

نقشه‌ی کار ۱۱-۷

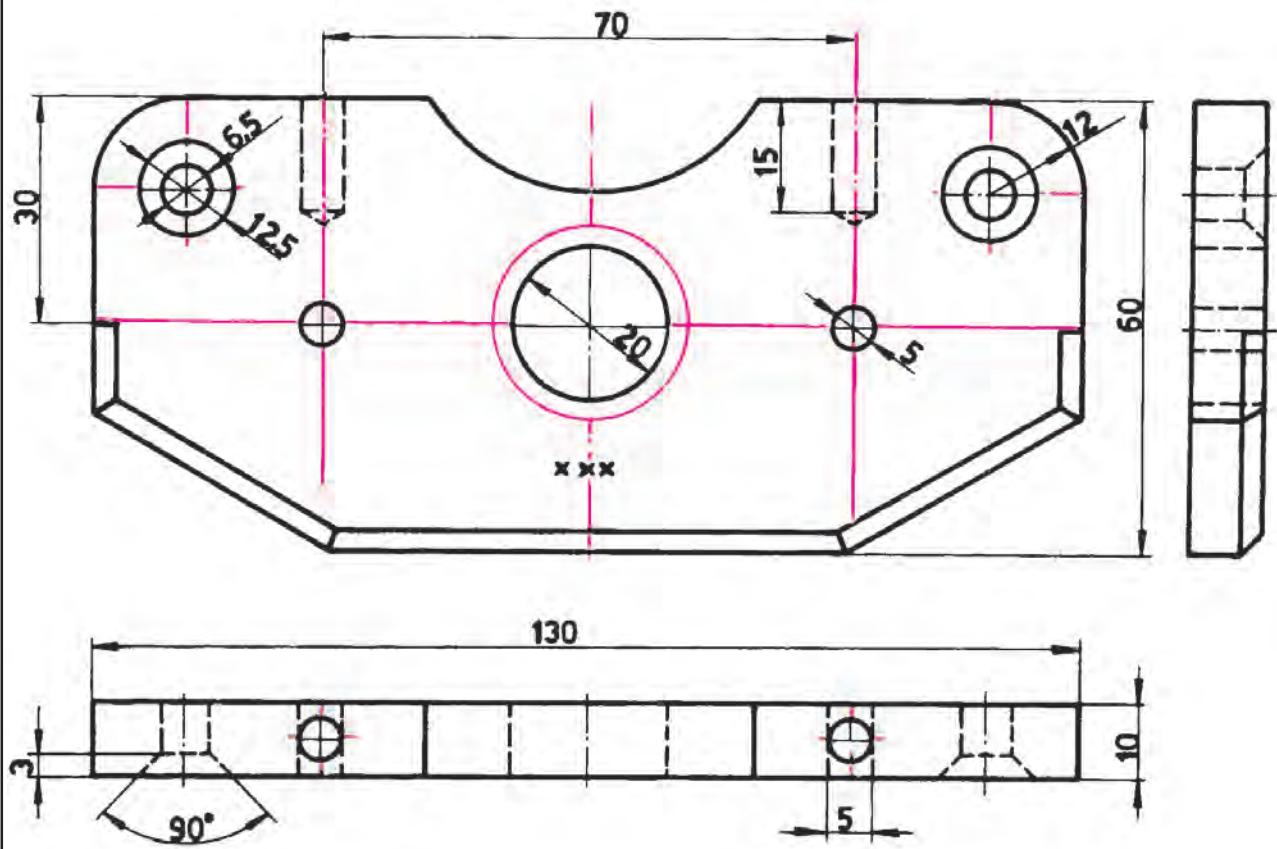


شماره	مشخصات قطعه‌ی کار	پایه	۱
ملاحظات	اندازه‌ی مواد اولیه	جنس	۱
شماره نقشه:	نام قطعه‌ی کار:	مقیاس: ۱:۱	
مدت:	هدف‌های آموزشی: سوهان کاری، سوراخ کاری و خزینه کاری	تلرانس: $\pm 0.2^\circ$	

نقشه‌ی کار ۱۱-۸

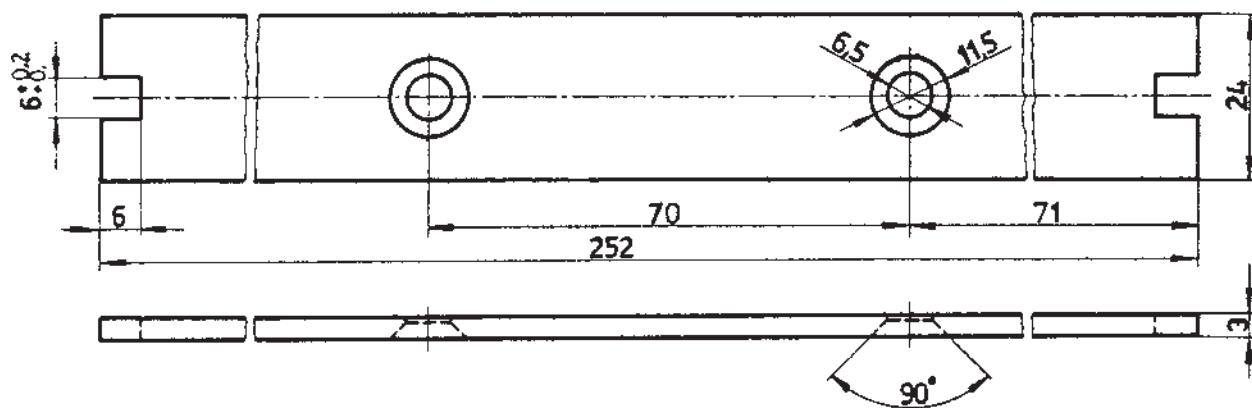

شماره ملحوظات	مشخصات قطعه‌ی کار اندازه‌ی مواد اولیه	۲۵×۴×۲۵۲	St37	۱	
شماره‌ی نقشه: ۱۱-۹	نام قطعه‌ی کار: نگه‌دارنده‌ی شیشه			۱:۱	مقیاس: ۱:۱
مدت:	هدف‌های آموزشی: سوهان‌کاری قطعات نازک، شیارها و سوراخ‌کاری			±۰/۲	تلرانس: ±۰/۲


نقشه‌ی کار ۱۱-۹

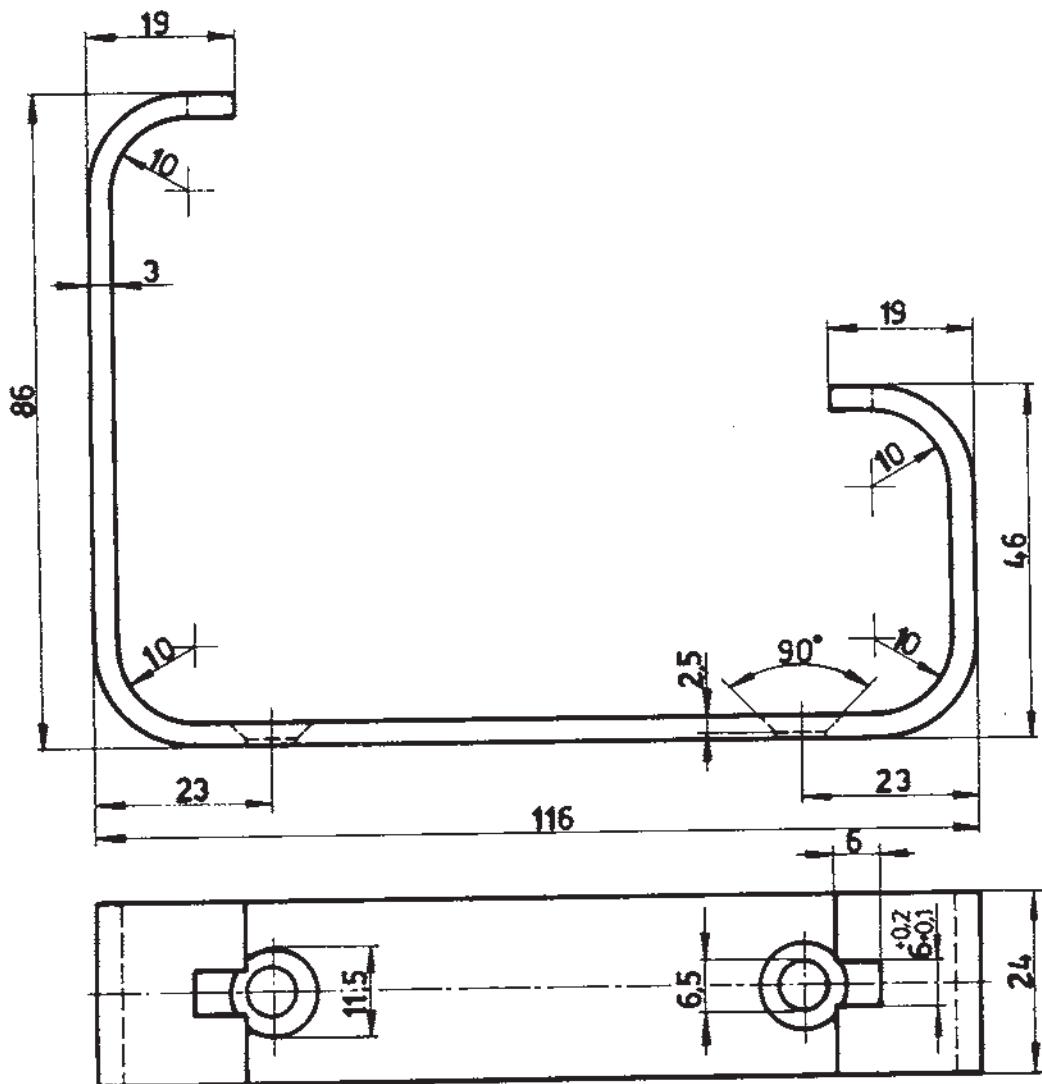

مشخصات قطعه‌ی کار	شماره
اندازه‌ی مواد اولیه	جنس
نام قطعه‌ی کار: نگهدارنده‌ی شیشه	مقیاس: ۱:۱
شماره‌ی نقشه: ۱۱-۱	
هدف‌های آموزشی: خم کاری و مونتاژ	تلرانس: ± 0.2
مدت:	

نقشه‌ی کار ۱۱-۱۰

ضمیمه‌ی شماره‌ی ۱—جدول پیچ‌های متریک ISO

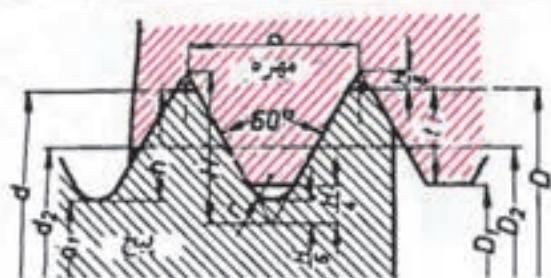

گام	ارتفاع سوراخ	P
عُن دندانه پیچ	$H = 0,866 \cdot P$	
عُن دندانه مهره	$H_1 = 0,6134 \cdot P$	
شعاع فرس دندانه	$r = 0,5413 \cdot P$	
قطر سرتسط	$r = 0,1443 \cdot P$	
قطر داخلی پیچ	$d_1 = D_1 - d = 0,6493 \cdot P$	
قطر داخلی مهره	$d_1 = d - 1,2269 \cdot P$	
زاویه دندانه	$D_1 = d - 1,0825 \cdot P$	
	$= d - P$	
	$= 60^\circ$	

ابعاد بر حسب میلیمتر

علامت اختصاری پیچ $d = D$ 5 ردیف ۱ ۵ ردیف ۲	گام P	سترسط ϕ $d_1 = D_1$	پیچ داخلی		عُن دندانه		$\frac{H}{P}$	$\frac{H_1}{P}$	$\frac{r}{P}$	$\frac{r_1}{P}$	$\frac{D_1}{P}$	شعاع سوراخ		ازبعاد سهره $= 0,8 \cdot d$
			d_1	D_1	h	r						جای پیچ	قطر خارجی	
M 1	M 1,1	0,25	0,838	0,693	0,729	0,153	0,135	0,036	0,38	0,75	1,1	1,2	3	0,8
M 1,2		0,25	0,938	0,793	0,829	0,153	0,135	0,036	0,49	0,85	1,2	1,3	3	0,9
M 1,6	M 1,4	0,3	1,205	1,032	1,075	0,184	0,162	0,043	0,84	1,1	1,5	1,6	3,5	1,2
M 1,8	M 1,8	0,35	1,373	1,171	1,221	0,215	0,189	0,051	1,08	1,3	1,7	1,8	3,5	1,3
M 2	M 2,2	0,4	1,740	1,509	1,567	0,245	0,217	0,058	1,79	1,6	2,2	2,4	4	1,6
M 2,5		0,45	1,908	1,648	1,713	0,276	0,244	0,065	2,13	1,8	2,4	2,6	4,5	1,8
M 3	M 3,5	0,5	2,675	2,387	2,459	0,307	0,271	0,072	4,47	2,5	3,2	3,4	5,5	2,4
M 4		0,6	3,110	2,764	2,850	0,368	0,325	0,087	6,00	2,9	3,7	3,9	6	2,8
M 5		0,7	3,545	3,141	3,242	0,429	0,379	0,101	7,75	3,3	4,3	4,5	7	3,2
M 6		0,8	4,480	4,019	4,134	0,491	0,433	0,115	12,7	4,2	5,3	5,5	8	4
M 8		1	5,350	4,773	4,917	0,613	0,541	0,144	17,9	5,0	6,4	6,6	10	5
M 10		1,25	7,188	6,466	6,647	0,767	0,677	0,180	32,8	6,8	8,4	9	13	6,5
M 12	M 14	1,5	9,026	8,160	8,376	0,920	0,812	0,217	52,3	8,5	10,5	11	17	8
M 14		1,75	10,863	9,853	10,106	1,074	0,947	0,253	76,2	10,2	13	14	19	9,5
M 16	M 18	2	12,701	11,546	11,835	1,227	1,083	0,289	105	12	15	16	22	11
M 20		2,5	14,701	13,546	13,835	1,227	1,083	0,289	144	14	17	18	24	13
M 24	M 22	2,5	16,376	14,933	15,294	1,534	1,353	0,361	175	15,5	19	20	27	15
M 27		3	18,376	16,933	17,294	1,534	1,353	0,361	225	17,5	21	22	30	16
M 30		3	20,376	18,933	19,294	1,534	1,353	0,361	282	19,5	23	24	32	17
M 36		3,5	22,051	20,319	20,752	1,640	1,624	0,433	324	21	25	26	36	18
M 42		4	25,051	23,319	23,752	1,640	1,624	0,433	427	24	28	30	41	20
M 48		4,5	27,727	25,706	26,211	2,147	1,894	0,505	519	26,5	31	33	46	22
M 56		5	33,402	31,093	31,670	2,454	2,165	0,577	759	32	37	39	55	28
M 64		5,5	39,077	36,479	37,129	2,760	2,436	0,650	1050	37,5	43	45	63	32
M 84		6	46,752	41,866	42,587	3,067	2,706	0,722	1380	43	50	52	75	38
M 112		5,5	52,428	49,252	50,046	3,374	2,977	0,794	1910	50,5	58	62	85	44
M 144		6	60,103	56,639	57,505	3,681	3,248	0,866	2520	58	66	70	95	50


۱—کلیه ابزارها و وسائل اندازه‌گیری برای این گونه پیچ‌ها را با حروف مشخصه ISO علامت‌گذاری می‌کنند. به عنوان

ISO - M ۱۲ .


۲—برای انتخاب قطر خارجی پیچ‌ها، حتی‌الامکان سعی شود که از اندازه‌های اسمی داده شده در ردیف ۱ استفاده گردد.

اگر قطرهای داده شده در ردیف ۱ از نظر طراحی مناسب نبود از ردیف ۲ استفاده نمایید.

ضمیمه‌ی شماره‌ی ۲—جدول مشخصات پیچ و مهره در سیستم متريک ISO

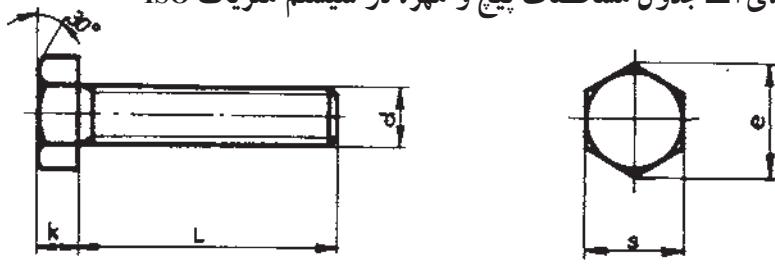


d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	(M7)	M8	M10	M12	(M14)	M16
s	3,2	4	5	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24
e	3,7	4,6	5,8	6,4	8,1	9,2	11,5	12,7	15	19,6	21,9	25,4	27,7
k	1,1	1,4	1,7	2	2,8	3,5	4	5	5,5	7	8	9	10

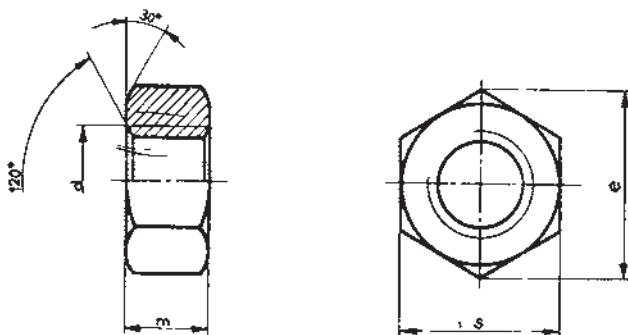


d	e	s	m
M 1	2,9	2,5	0,8
M 1,2	3,5	3	1
(M 1,4)	3,5	3	1,2
M 1,6	3,7	3,2	1,3
(M 1,8)	4	3,5	1,4
M 2	4,6	4	1,6
(M 2,2)	5,2	4,5	1,8
M 2,5	5,8	5	2
M 3	6,4	5,5	2,4
(M 3,5)	6,9	6	2,8
M 4	8,1	7	3,2
M 5	9,2	8	4
M 6	11,5	10	5
(M 7)	12,7	11	5,5
M 8	15	13	6,5
M 10	19,6	17	8
M 12	21,9	19	10
(M 14)	25,4	22	11
M 16	27,7	24	13
(M 18)	31,2	27	15
M 20	34,6	30	16
(M 22)	36,9	32	18


d	e	s	m
M 24	41,6	36	19
(M 27)	47,3	41	22
M 30	53,1	46	24
(M 33)	57,7	50	26
M 36	63,5	55	29
(M 39)	69,3	60	31
M 42	75	65	34
(M 45)	80,8	70	36
M 48	86,5	75	38
(M 52)	92,4	80	42
M 56	98,2	85	45
(M 60)	104	90	48
M 64	110	95	51
(M 68)	116	100	54
M 72x6	121	105	58
(M 76x6)	127	110	61
M 80x6	133	115	64
(M 85x6)	139	120	68
M 90x6	150	130	72
(M 95x6)	156	135	76
M 100x6	167	145	80
(M 105x6)	173	150	84

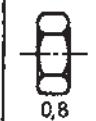

ضمیمه شماره ۳

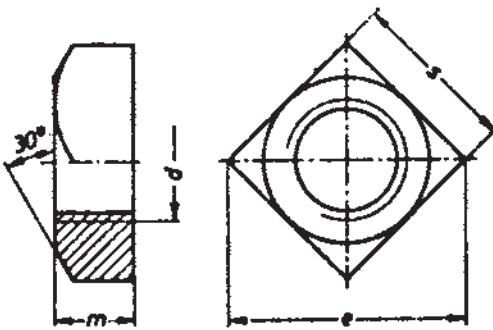

<i>d</i>	<i>s</i>	<i>m</i>	<i>s</i>	
	mm			
M 5	11,3	4	8	1,31 Kgr
M 6	14,1	5	10	2,77 "
M 8	18,4	6,5	13	5,30 "
M 10	24	8	17	13,0 "
M 12	26,9	10	19	19,1 "
M 16	33,9	13	24	38,2 "
M 20	42,4	16	30	73,5 "

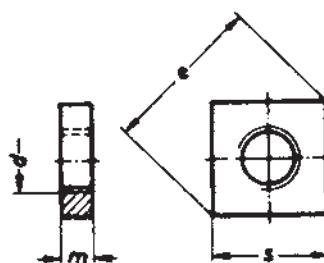

<i>d</i>	<i>s</i>	<i>m</i>		
	min.			
M 1,6 (M 1,8)	4	1	3,2	0,076 Kgr
M 2	4,4	1,1	3,5	0,090 "
	5	1,2	4	0,127 "
M 2,5	6,3	1,6	5	0,266 "
M 3	7	1,8	5,5	0,346 "
(M 3,5)	7,6	2	8	0,442 "
M 4	8,9	2,2	7	0,640 "
M 5	10,2	2,7	8	1,06 "
M 6	12,7	3,2	10	1,93 "
M 8	16,5	4	13	4,01 "
M 10	21,8	5	17	8,80 "

قسمت اول

سوراخ	علامه‌ی مشخصات سوراخ‌ها			
	بدون خزینه‌کاری	خزینه‌کاری سطح رو برو	خزینه‌کاری سطح عقبی	خزینه‌کاری هر دو طرف
سوراخ‌گیری در کارگاه	+	+	×	*
سوراخ‌گیری در سایت (موقع مونتاژ کاری)	+	+	*	*

قسمت دوم

پیچ یا پرج	علامه‌ی مشخصات پیچ یا مینخ پرج جذب در سوراخ			علامه‌ی پرج کاری جذبی در سوراخ خزینه‌کاری از هر دو طرف
	بدون خزینه‌کاری	خزینه‌کاری در سطح عقبی	خزینه‌کاری در سطح رو برو	
اتصال در کارگاه	+	+	+	*
اتصال در سایت	+	+	+	*
سوراخ کاری و اتصال در سایت	+	+	+	*

پرج $50 \times 12\phi$ پیچ $M12 \times 50$

قسمت سوم

سوراخ	علامه‌ی مشخصات برای سوراخ‌کاری		خزینه‌ی از هر دو طرف
	بدون خزینه‌کاری	خزینه‌ی یک طرفه	
سوراخ کاری در کارگاه	- -	- -<	- -<-
سوراخ کاری در سایت	- -^	- -^<	- -^<-

قسمت چهارم

پیج یا میخ پرج	علائم پیج یا میخ پرج جذب در سوراخ		علائم برای پرج کاری روی صفحات با خزینه‌کاری در سمت راست	علائم برای پرج کاری بدون خزینه
	بدون خزینه‌کاری	خزینه‌کاری دو طرفه		
در کارگاه انجام می‌گیرد				
موقع مونتاژ در محل کار انجام می‌گیرد				
سوراخ کاری و اتصال موقع مونتاژ در محل کار				

فهرست منابع و مأخذ

- ۱- رشیدزاد، حسین، کارگاه مکانیک عمومی کد ۳۵۶/۷
- ۲- میرمنتظری، سیدحسن، درس فنی سال اول کد ۴۱۵/۳
- ۳- نصیری، رضا، ابزارشناسی و عملیات کارگاهی کد ۴۶۴/۸
- ۴- تولا، محمدحسن، کارگاه مولد قدرت ۱ کد ۴۶۶/۷
- ۵- پورقاسمی، حسام، کارگاه برش نیم‌ساخته‌های فلزی ۱ کد ۴۶۰/۹
- ۶- پورقاسمی، حسام، کارگاه برش نیم‌ساخته‌های فلزی ۲ کد ۴۵۸/۵
- ۷- اصل‌مهراجری، سیدمرتضی، ابزارها و ماشین‌آلات عمومی صنایع چوب کد ۴۷۴/۱
- ۸- برقعی، علی‌محمد، اجزای ماشین کد ۳۵۶/۳
- ۹- مهرزادگان، محمد، اندازه‌گیری دقیق کد ۴۷۳/۲
- ۱۰- نصیری زنوی، بهروز، فلزکاری (کارگاه خود اتکایی) سال اول کد ۲۴۹
- ۱۱- کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف رشتۀ تأسیسات، کارگاه مکانیک عمومی (تأسیسات) کد ۳۵۹/۳۸

