

## فصل ۳

# سوراخ کاری



سوراخ کاری مرحله مقدماتی بسیاری از اتصالات است.

## واحد یادگیری ۳

### شاپستگی سوراخ کاری

#### مقدمه

معمولًاً قطعات صنعتی دارای حفره‌های استوانه‌ای هستند که اندازه آنها متفاوت است. این حفره‌ها به وسیله ابزاری به نام مته روی دستگاه دریل ایجاد می‌شوند؛ این عملیات سوراخ کاری نام دارد و برای عملیاتی مانند پیچبری، داخل تراشی، سوراخ کاری مرحله ابتدایی کار است.

#### استاندارد عملکرد

سوراخ کاری سوراخ‌های استوانه‌ای روی قطعات فولادی به وسیله دریل مطابق نقشه


#### پیش‌نیاز و یادآوری

برای این واحد یادگیری ضروری است هنرجو، مهارت‌های مربوط به اندازه‌گیری با کولیس ورنیه، انجام خط کشی و سنبه‌نشان کاری، نقشه‌خوانی، شاپستگی‌های غیرفنی مانند مستولیت پذیری، مدیریت زمان، مدیریت مواد و تجهیزات، انضباط کاری و نکات عمومی ایمنی و حفاظتی را داشته باشد.

## نقشه‌های سوراخ کاری

به نقشه زیر دقت کنید، روی آن باید هفت سوراخ با قطرهای مشخص شده، زده شود. این سوراخ‌ها در چهار مورد با قطرهای  $8/5$  و  $5/5$  میلی‌متر راهبهد و در سه مورد با قطرهای  $7$  و  $4$  میلی‌متر، بن‌بست هستند. در نمای زیر سوراخ‌ها به کمک برش شکسته مشخص شده‌اند. این قطعه کار را با دقت بررسی کنید.

چرا در این قطعه از برش شکسته استفاده شده است؟

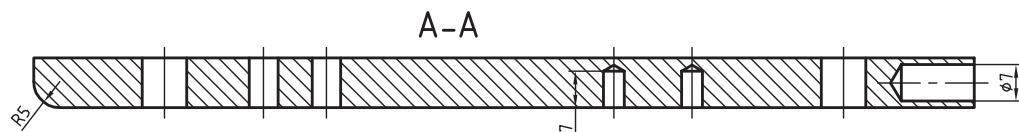

شکل ۳-۱

پیشنهاد می‌شود که اندازه  $180$  با خطکش فلزی و  $60$  و  $10$  با کولیس بررسی شود. جنس قطعه نیز یا فولاد کم‌کربن (در اصطلاح فولاد ساختمانی) است.




همواره باید جنس موردنقاضا را با دقت و توجه به اطلاعات موجود در جدول نقشه انتخاب کرد. در صورت نداشتن دقت، امکان ضررهای اقتصادی و زمانی هست. خطکشی‌های انجام شده را دوباره به کمک دوستان بررسی کنید.



فعالیت ۱: بدنۀ مدل رابط را که در مرحله قیل سوهان‌کاری نموده‌اید، خطکشی کنید و سننه‌نشان درجه، ویژه سوراخ‌کاری، بزنید.



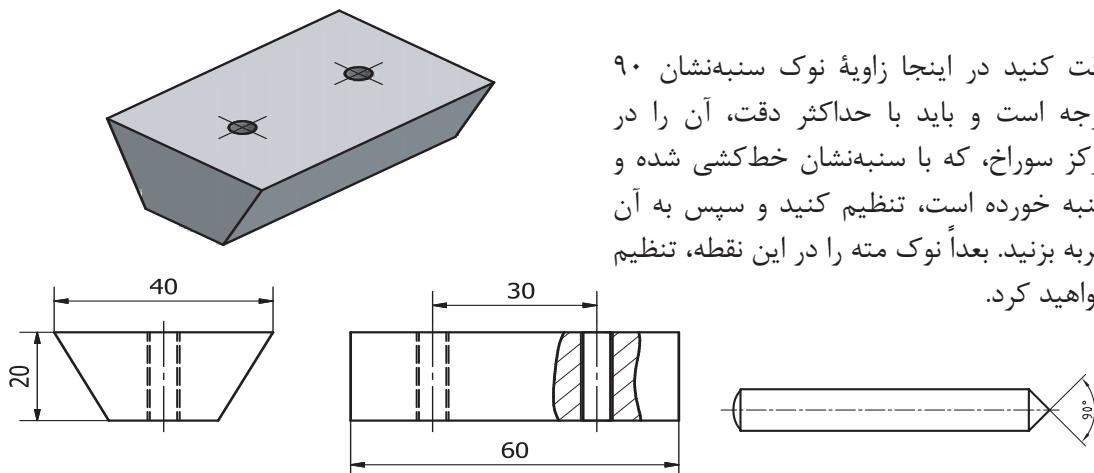

شکل ۳-۲


دقت کنید در اینجا زاویه نوک سنبه‌نشان ۹۰ درجه است و باید با حداکثر دقتم، آن را در مرکز سوراخ، که با سنبه‌نشان خط‌کشی شده و سنبه خورده است، تنظیم کنید و سپس به آن ضربه بزنید. بعداً نوک مته را در این نقطه، تنظیم خواهید کرد.

## سوراخ‌کاری

**سوراخ:** سوراخ حفره‌ای است که در بدنه‌ها ایجاد می‌شود. از سوراخ‌ها برای اتصال دادن قطعات به هم، برای عبور دادن میله‌ها و ... استفاده می‌شود. سوراخ‌ها بیشتر گرد (استوانه‌ای) هستند. به نمونه‌هایی از کاربرد سوراخ‌ها نگاه کنید.

|           |           |           |            |       |
|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
|           |           |           |            |       |
| عبور مواد | عبور میله | ساخت مهره | همراه کردن | بستان |

البته پس از ساختن سوراخ ممکن است عملیات دیگری نیز روی آن انجام پذیرد. اگرچه دقتم اندازه سوراخ‌ها برای اتصال، معمولاً خیلی زیاد نیست، اما از نظر موقعیت باید دقتم زیادی داشته باشد. در قطعه روبه‌رو، دقتم اندازه‌ای سوراخ‌ها زیاد نیست، اما موقعیت آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به مرکز دقیق است. بهترین راه برای ساخت سوراخ‌های کوچک، به کار بردن ابزاری به نام مته است.

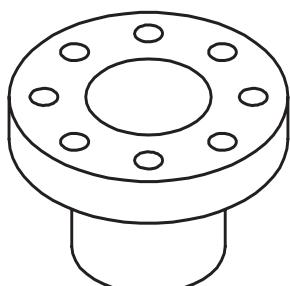


**مته:** ابزاری است برای سوراخ‌کاری. به کمک متنهای می‌توان مواد مختلف را سوراخ‌کاری کرد. شکل متنهای بسیار متفاوت است و با توجه به جنس مواد کار، طراحی می‌شود.

شکل ۳-۳-فلنج چدنی

## فصل سوم: سوراخ کاری

این مته را  
مته مارپیچ  
ساده گویند.

در شکل زیر اجزای یک مته، ویژه کار روی فلزات را، می بینید.

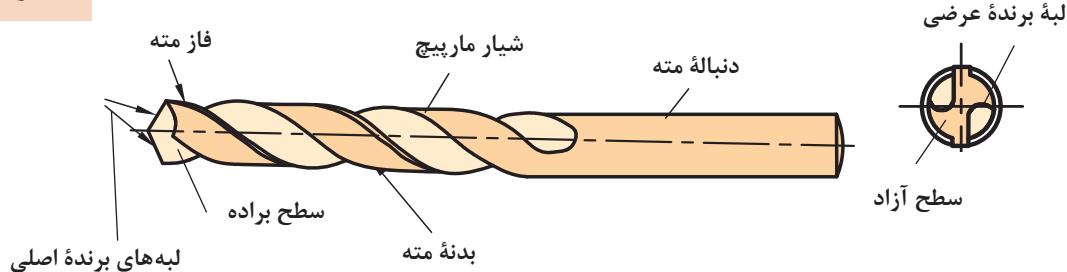


■ متدهایی که برای سوراخ کاری مواد گوناگون مانند شیشه، چوب، فولاد، فلز نرم و ... مورد استفاده قرار می گیرند، نمی توانند هم شکل باشند. جنس مته ها عموماً از فولادهای ابزارسازی کربنی، آلیاژی یا کاربید است.

■ با متدهای کربنی، سرعت انجام کار کم، با آلیاژی بیشتر و با کاربیدی باز هم بیشتر است.

برای متدهای بزرگتر می توان دنباله را مخروطی هم در نظر گرفت. البته دنباله مخروطی باعث دقت اندازه ای بیشتر سوراخ نیز خواهد شد.

**نوك مته:** نوک مته وظیفه برش و نفوذ به داخل مواد را دارد.

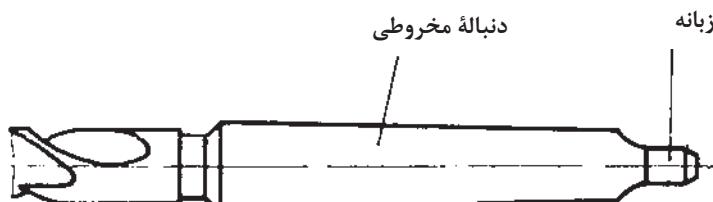

شکل ۳-۴

**شیار مته:** شیار مته وظیفه راهنمایی براده را به بیرون بر عهده دارد.

**فاز مته:** برای کم کردن سایش مته به دیوارهای سوراخ، بدنه آن را کمی لاغرتر می سازند، اما لبه باریکی به نام فاز را باقی می گذارند. فاز مته، لبه برندهای است فرعی و مارپیچ که همان قطر مته را دارد و در حقیقت باقی ماندهای از بدنه است.

**دباله:** دنباله بخشی از مته است که باید در ابزار گیر بسته شود و از بدنه نرمتر خواهد بود (چرا؟)

**لبه برش:** لبه برش یا گوه وظیفه برش و نفوذ در مواد را دارد. منظور از تیز کردن مته، تنظیم همین لبه به کمک دستگاه سنگ دیواری است.


**شیار براده:** این شیار، براده ها را به بیرون هدایت می کند.

**جان مته:** جان مته بخشی از نوک مته (باقی مانده بین دو شیار) است که عملاً براده برداری نمی کند.

**اندازه مته:** مته ها با قطرهای ۰/۱ تا ۱۰۰ میلی متر ساخته می شوند.



## انواع مته

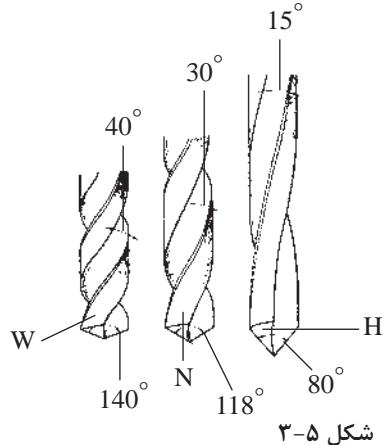


- مته‌های مارپیچ از نظر گام به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- مته با گام زیاد با نام H مناسب برای مواد سخت و مصنوعی؛
- مته با گام معمولی (متوسط) با نام N مناسب برای فولادها و مصارف عمومی؛
- مته با گام کم با نام W مناسب برای مواد نرم مانند مس و برنز.

فعالیت ۲: سه نوع مته H، N و W به قطر ۱۰ میلی‌متر را از انبار تحویل بگیرید. به کمک کولیس، گام و قطر آنها را روی فاز و دنباله، حداقل در ۵ نقطه اندازه بگیرید و آنها را یادداشت کنید. به کمک زاویه‌سنج، زاویه نوک آنها را اندازه‌گیری و یادداشت کنید. سپس با مشورت با دوستان آنچه را که در ارتباط با زاویه نوک، قطر و گام آنها به نظرتان می‌رسد یادداشت کنید و به دید هنرآموز برسانید.




## تیز کردن مته

معمولًاً مته کند شده را می‌توان تیز کرد. این کار در زمانی که انتظار حداکثر دقت از مته‌کاری نباشد ایرادی ندارد. مته را دستی یا با دستگاه مته‌تیزکن، تیز می‌کنیم.



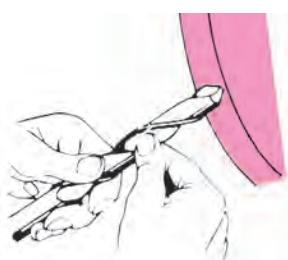


تیز کردن مته با دست و سنگ دیواری

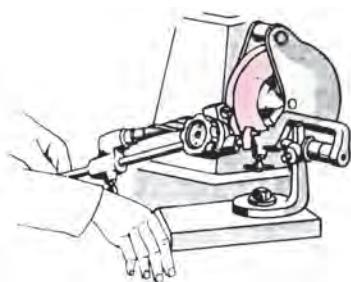

دستگاه مته تیزکن

در شکل‌های رویه رو مشاهده می‌کنید که می‌توان لبه‌های مته را با شابلون‌های ویژه کنترل و بازرسی کرد.

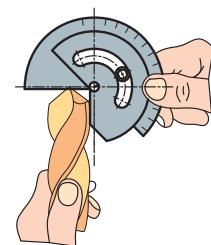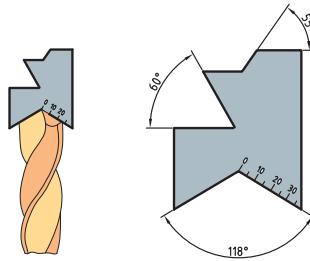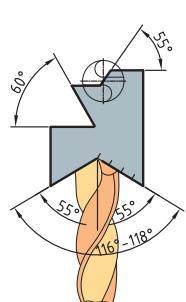

شکل ۳-۶

### فصل سوم: سوراخ کاری

فعالیت ۳: پس از مشاهده تیز کردن مته توسط هنرآموز، از گفته های ایشان و از برداشت های خود (از فیلم و کتاب همراه و منابع دیگر)، گزارشی درباره چگونگی تیز کردن مته تهیه کنید. زیر نظر هنرآموز یک مته به قطر ۱۰ میلی متر را تیز کنید و جهت اظهار نظر به هنرآموز تحويل دهید.




درباره روش های تیز کردن دستی مته تحقیق کنید و گزارش تهیه شده را به نظر هنرآموز برسانید.



### قابلیت های مته

به کمک مته فلز می توان در فلزات گوناگون مانند فولاد (سخت کاری نشده)، آلومنیوم، چدن، مس، برنز ... سوراخ ایجاد کرد. سوراخ ها را می توان در بدنه ها با عمق پیش بینی شده و در ضخامت های کمتر، به صورت راه به در ایجاد کرد. در شکل زیر انواع مته و سوراخ های تولید شده را ببینید.

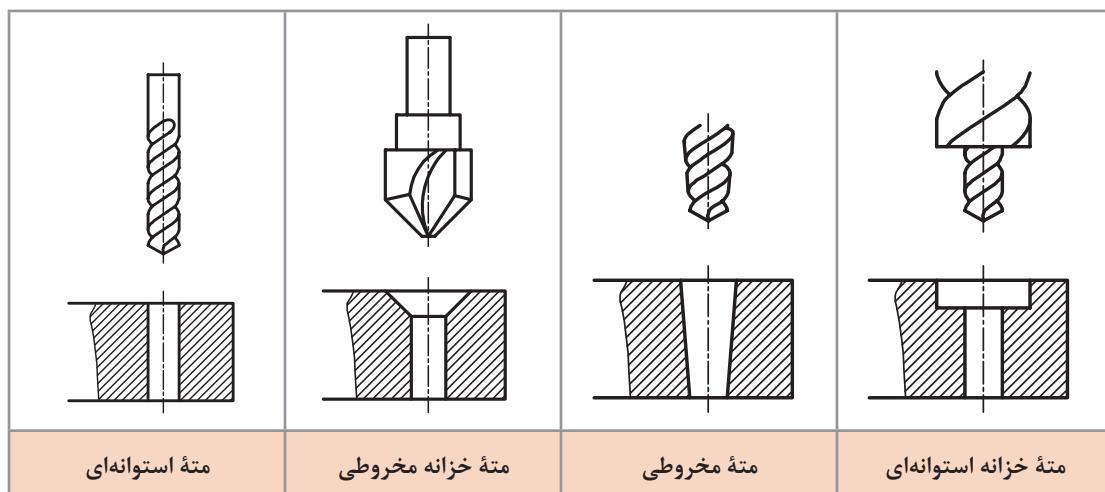




### بستن قطعه کار

بستن قطعه کار برای سوراخ کاری، با توجه به شکل، اندازه قطعه و اندازه مته بسیار متنوع است. یک اصل مهم آن است که:

در همه روش های تولید، اعم از دستی و ماشینی، بسته شدن قطعه کار به صورت صد درصد مطمئن و دقیق از اهم مسائل است.



وقتی امکان بستن قطعه به نحو مطلوب در گیره ماشین وجود نداشته باشد، می‌توان به وسیله ابزاری مانند روبنده ابزار کمکی و گیره‌های مخصوص آن را جهت سوراخ کاری بست. در جدول زیر نمونه‌هایی از گیره‌بندی را مشاهده می‌کنید.
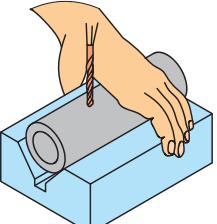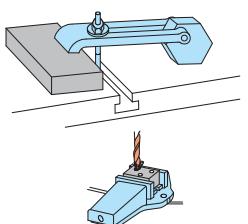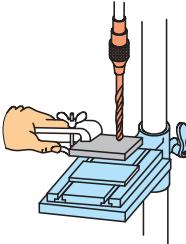
|   |   |  |
|---|---|--|
|  |  |  |
| قطعه کار فرم، قطر متة کمتر از ۵ میلی‌متر  | قطعه کار به هر اندازه، قطر متة بیش از ۵ میلی‌متر                                  | قطعه کار بزرگ یا طولانی، قطر متة کمتر از ۵ میلی‌متر                                |

فعالیت ۴: چند قطعه کار مختلف را آماده کنید. ابتدا با مشورت دوستان آنها را مورد به مورد در گیره ببندید و به دید هنرآموز برسانید. سپس نظرات نهایی را در یک گزارش کار جمع‌آوری کنید و به هنرآموز تحویل دهید.



## ماشین‌های متة

برای متة زدن روی کار از ماشین‌های ویژه متة استفاده می‌شود. این ماشین‌ها در انواع دستی مکانیکی، دستی برقی، پایه‌دار رومیزی و ستونی با توانایی‌های گوناگون موجود است. در شکل ۳-۷ نمونه‌هایی از آنها را ببینید. در شکل صفحه بعد بخش‌های اصلی ماشین متة را ببینید.



شکل ۳-۷



به کمک این ماشین‌ها می‌توان متنه کاری را از قطر ۱ تا بالای ۴۰ میلی‌متر انجام داد. حرکت عمودی تندبر (HSS) و جنس قطعه از فولاد ساختمانی باشد. متنه برای فرو رفتن در کار می‌تواند دستی یا خودکار گفتنی است با معلوم بودن مقدار پیشروی (فرو رفتن متنه در کار) می‌توان زمان انجام کار را هم برآورد کرد.

**فعالیت ۵:** برای متنهای قطر ۱ تا ۵ میلی‌متر، حرکت پیشروی را با ابتدا با دست و سپس با تنظیم خودکار ماشین انجام دهید. ضمناً در این مرحله، همواره کمترین پیشروی موجود در دستگاه را انتخاب کنید (البته با مشورت و زیر نظر هنرآموز). سپس نتیجه را با دوستان خود بررسی نمایید.



## مواد خنک کاری

در سوراخ کاری بر اثر اصطکاک لبه‌های برنده متنه با قطعه کار گرم‌گردانی شود. این گرم‌گردانی با گذشتן از حد مجاز باعث سوختن و خرابی متنه شود. برای مثال، گرمای ۵۰۰ درجه موجب خرابی متنه فولاد تندبر (HSS) می‌شود. به منظور کاهش گرمای جلوگیری از سوختن متنه از مواد خنک کاری استفاده می‌شود. مایع متدائل خنک کاری Z1 یا به اصطلاح روغن آب صابون است. این مایع شبیه روغن است. برای خنک کاری یک لیتر روغن صابون را در ۱۵ لیتر آب حل می‌کنیم. استفاده از این مایع از دو نظر مفید است. اول آنکه به سبب وجود آب زیاد در آن، سرعت خنک‌کنندگی بالایی دارد و دوم آنکه ضدخورندگی و زنگ زدن است. این مایع ویژه متنه کاری روی فولادهای است. برای سوراخ کاری روی مس، برنز و آلومینیوم به مایع خنک کننده نیاز نیست. (چرا؟)



بررسی‌های زیر را پس از بررسی‌های لازم پاسخ دهید.

- ۱ ماده خنک‌کاری برای فولاد ساختمانی، چدن و مس چیست؟
- ۲ چرا برای برخی از فلزات مانند برنج، آلومینیوم و ... از مایع خنک‌کاری استفاده نمی‌شود؟
- ۳ چرا برای فلزات نرم از متنه تیپ W استفاده می‌شود؟
- ۴ ویژگی‌های مهم مایع Z1 چیست؟



درباره چگونگی تهیه مایع خنک‌کاری آب‌صابون تحقیق کنید. تفاوت آب‌صابون سالم و فاسد را بررسی و گزارش آن را به نظر هنرآموز برسانید.

## آماده‌به‌کار کردن ماشین متنه

اصولاً پیش از شروع به کار با هر ماشینی باید از درستی و سالم بودن آن اطمینان داشته باشیم.

### هشدار: هرگز با وسیله‌ای که آشنانیستید کار نکنید.

کار با ابزارهای برقی (و حتی دستی) نیازمند داشتن اطلاعات اولیه و دقیق از چگونگی کارکرد و خطرات احتمالی و نکات ایمنی مربوط به آن است. ابزارهای سوراخ‌کاری متنه دستی و پایه‌دار نیز از این قاعده جدا نیست.

- پیش از شروع به کار به نکته‌های زیر توجه کنید:
- ۱ از گیره‌بندی کامل کار مطمئن شوید.
  - ۲ متنه مورد نیاز را با دقیق انتخاب کنید (با خواندن اندازه‌متنه که روی دنباله نوشته شده و با اندازه‌گیری روی فاز، از درستی متنه اطمینان حاصل کنید).
  - ۳ از تیز و سالم بودن لبه‌های برش اطمینان حاصل کنید.
  - ۴ متنه را با دقیق در سه‌نظام بیندید و از محکم بودن هنرآموز، خواهد بود). و نداشتن لنگی مطمئن شوید.



برای متنهای بزرگ‌تر از قطر ۸ میلی‌متر، می‌توانید از یک پیش‌متنه، با قطری در حدود جان متنه، استفاده کنید. دقیق کنید که برای متنهای بزرگ‌تر، مثلاً ۲۰، هم به همین ترتیب از پیش‌متنهایی با قطر حدودی جان متنه استفاده می‌شود.

## محاسبه سرعت دوران مته


سرعت براده‌برداری مته، به قطر و تعداد دور آن بستگی دارد. نوک مته را که به صورت یک دایره است در نظر بگیرید. اگر این مته با قطر  $d$ ، در هر دقیقه  $n$  دور بچرخد، نقطه  $P$  از لبه بیرونی مسیری به طول  $\pi \cdot d \cdot n$  طی می‌کند. اگر مسیر پیموده شده را با  $V = \pi \times d \times n$  نمایش دهیم، خواهیم داشت:  $V = \pi \times d \times n$  با توجه به یکای انتخابی برای  $d$ ، یکای  $V$  نیز مشخص می‌شود.  $V$  را «سرعت برش» می‌نامند و این گونه تعریف می‌کنند:

«مسیری که فاز مته در یک دقیقه می‌پیماید». برای نمونه اگر  $d$  برحسب متر باشد،  $V$  نیز برحسب متر در دقیقه خواهد بود. از طرف دیگر عکس است که تعداد دور مته را در دقیقه در نظر بگیرند و با  $r.p.m$  دور بر

دقیقه (Revolution Per Minute) نمایش می‌دهند. اما از آنجا که همواره قطر مته را برحسب میلی‌متر

بیان می‌کنند، با تقسیم آن بر  $1000$ ، به متر تبدیل می‌شود. بنابراین می‌توان سرعت برش را همواره به صورت

$$V = \frac{\pi d n}{1000} \text{ در نظر گرفت.}$$

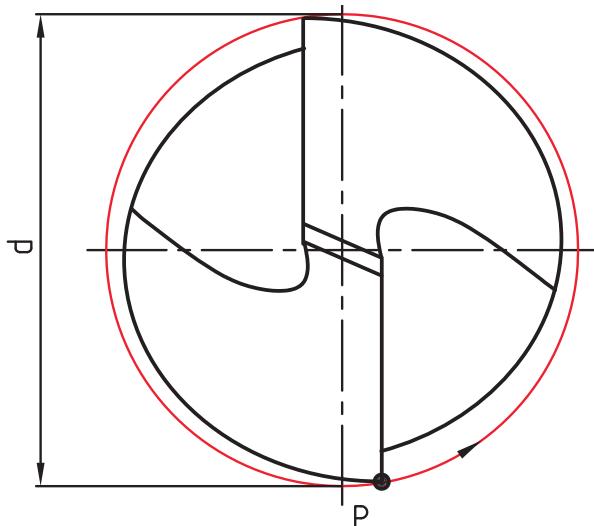

شکل ۳-۹

**فعالیت ۶ :** معمولاً برای مواد کار مختلف، جنس ابزار براده‌برداری، مواد خنک‌کاری، حداکثر سرعت براده‌برداری را به صورت تجربی معین می‌کنند و در دسترس قرار می‌دهند.



قطر یک مته  $20$  و دور آن در دقیقه  $180$  است،  $V$  چقدر خواهد بود؟

حل: اعداد داده شده را در رابطه سرعت برش قرار می‌دهیم:

$$V = \frac{\pi / 14 \times 20 \times 180}{1000} \Rightarrow V = 11 / 3 \text{ m/min}$$



+-  
×÷

اگر سرعت برش مناسب (حداکثر) برای فولاد ساختمانی St37 برابر ۲۴ متر در دقیقه (با توجه به مته موجود از فولاد تندری یا فولاد آلیاژی با علامت HSS) و قطر مته ۱۶ باشد، تعداد دور محور ماشین مته چقدر خواهد بود؟

حل:

$$V = \frac{\pi d n}{1000} \Rightarrow 24 = \frac{\frac{3}{14} \times 16 \times n}{1000} \Rightarrow n = 477 \text{ r.p.m}$$

!

در اینجا دو حالت پیش می‌آید، اگر دور به دست آمده در جدول ماشین موجود باشد آن را انتخاب می‌کنیم. اما چنانچه در جدول ماشین چنین دوری نباشد باید دور کمتر موجود را انتخاب کنیم.

## تمرین

- ۱ اگر متههای موجود ۳، ۸، ۱۲ و ۲۵ میلی‌متر و از فولاد تندری باشند، موارد خواسته شده در جدول را کامل کنید و به نظر هنرآموز برسانید.

| متنهای<br>M | برای<br>S<br>مس | برای<br>S<br>چدن | برای<br>S<br>جنس<br>St37 | مس | مواد<br>مصنوعی | چدن | جنس<br>St37 | دور | متنهای<br>M |
|-------------|-----------------|------------------|--------------------------|----|----------------|-----|-------------|-----|-------------|
|             |                 |                  |                          |    |                |     |             |     | ۳           |
|             |                 |                  |                          |    |                |     |             |     | ۸           |
|             |                 |                  |                          |    |                |     |             |     | ۱۲          |
|             |                 |                  |                          |    |                |     |             |     | ۲۵          |

- ۲ اگر سرعت برش مجاز St37 m/min برابر ۲۴ و قطر مته ۱۰ میلی‌متر باشد، دور مناسب را معین کنید (با مشورت دوستان از درستی محاسبه مطمئن شوید).

- ۳ اگر سرعت برش مناسب برای برنج با مته ۱۲ میلی‌متر (از فولاد تندری) ۳۰ m/min باشد، دور مناسب مته چیست؟


## فصل سوم: سوراخ کاری

فعالیت ۷: جنس مته از HSS و قطر آن ۶ میلی‌متر است و قطعه کار از مس با سرعت برش  $60 \text{ m/min}$  می‌باشد. بیشترین دور مجاز چند است؟



هدف از محاسبات خواسته شده تعیین حداکثر دور مته است. اما اگر از دورهای کمتر استفاده شود، اشکالی نخواهد داشت. دور مناسب را از نمودار هم می‌توان به دست آورد. روی برخی از ماشین‌ها این نمودار وجود دارد.

برای نمونه با انتخاب قطر مته برابر  $10$  و سرعت برش برابر  $25\text{m/min}$  دور تقریباً  $75^\circ$  به دست می‌آید.

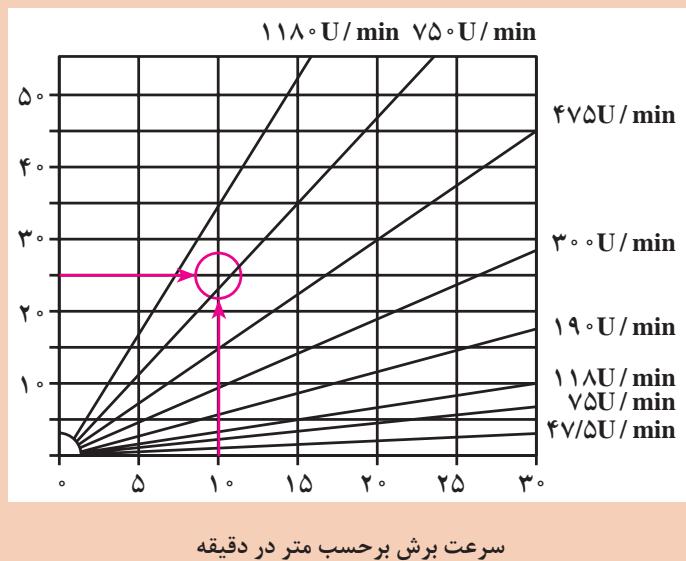

## عملیات سوراخ کاری

مطابق آنچه از صحبت‌های هنرآموز، مشاهده فیلم و مشورت دریافت کرده‌اید ماشین مته را آماده به کار کنید. همه تنظیمات باید، در هر مورد به تأیید هنرآموز برسد. اینک آمادگی کار با ماشین مته را دارید.


اگر قبل از کار با ماشین‌های مته برقی، چند مورد سوراخ کاری با ماشین مته مکانیکی انجام شود بهتر است.

پیشنهاد

- فعالیت ۸:** متههای ۴/۵، ۵/۵، ۷ و ۸/۵ را برای متهها محاسبه کنید (متهها از فولاد تندربر، قطعه کار فولاد ساختمانی و سرعت برش مجاز ۲۴ متر بر دقیقه).
- ۱ قطعه کار را در گیره بیندید. این قطعه کار می‌تواند تسمه‌ای به ضخامت ۱۰ میلی‌متر، خط‌کشی شده و سنبه‌نشان خودره باشد. مته ۴/۵ را بیندید و دور را مطمئن شوید مشکلی ندارد. این کار لازم است، با داشتن اطلاعات دریافتی از مشخصات دستگاه و گزارش کار را آماده کنید و نظرات هنرآموز را دریافت نمایید.
- ۲ دستگاه مته ستونی را چند بار بررسی کنید تا تنظیم کنید.
- ۳ متههای مناسب را از نظر آماده به کار بودن و قطرها درست بررسی کنید.
- ۴ دستگاه مته ستونی را چند بار بررسی کنید تا تنظیم کنید.
- ۵ گزارش کار را آماده کنید و نظرات هنرآموز را توضیحات هنرآموز، به خوبی انجام شود.



- فعالیت ۹:** قطعه مطابق شکل را به وسیله متهای به قطر ۸ میلی‌متر با سرعت برش ۲۴ متر بر دقیقه سوراخ کاری نمایید.

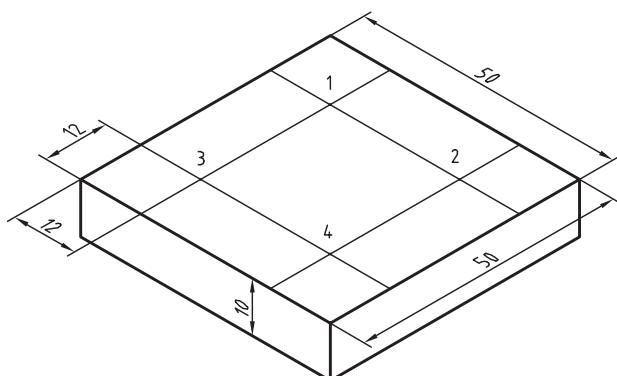

$$V = \frac{\pi d n}{1000} \Rightarrow 24 = \frac{3/14 \times 8 \times n}{1000} \Rightarrow n = 955 \text{ r.p.m}$$

- معمولًاً شما باید دور کمتر نزدیک به این دور را انتخاب کنید. اما در حال حاضر دور را روی ۲۵۰ تنظیم کنید.
- ۱ کار را گیره‌بندی کنید (در گیره روی میز ماشین بیندید) و به دید هنرآموز برسانید.
- ۲ سوراخ شماره ۱ را مستقیماً با مته ۸ و پس از تنظیم دقیق، بزنید.
- ۳ دور دستگاه را روی ۷۰۰ تنظیم کنید و به کمک مته ۳، یک پیش‌مته در مرکز ۲ بزنید.
- ۴ با مته ۸ و با همان دور ۲۵۰ سوراخ شماره ۲ را متکاری کنید.
- ۵ سوراخ‌های شماره ۳ و ۴ را نیز مانند سوراخ‌های شماره ۱ و ۲ متکاری کنید.
- ۶ در پایان نظر خود را در مورد سوراخ‌کاری با پیش‌مته و بدون آن بنویسید و به هنرآموز تحويل دهید.


- ۱ پس از خط‌کشی قطعه سنبه‌نشان سوراخ‌کاری را در محل‌های خط‌کشی شده بزنید.
- ۲ دور مناسب را حساب کنید.

**توصیه اکید:** تمام مراحل کار را باید زیر نظر هنرآموز و پس از مشورت و کسب اجازه انجام دهید.

## فعالیت کارگاهی ۱

|  |   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
|--|---|--------------------|---|-------|---|-------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|--------------|---|-------------|---|
| <p><b>نقشه</b></p>   | <p><b>موضوع: خط کشی و سوراخ کاری</b><br/>بدنه مدل رابط</p> <p><b>وسایل مورد نیاز</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>خط کش ۳۰ سانتی متر</td><td>۱</td></tr> <tr> <td>گونیا</td><td>۲</td></tr> <tr> <td>منشور</td><td>۳</td></tr> <tr> <td>سوزن خط کش</td><td>۴</td></tr> <tr> <td>سننه نشان</td><td>۵</td></tr> <tr> <td>دریل ستونی</td><td>۶</td></tr> <tr> <td>مته با قطر ۴</td><td>۷</td></tr> <tr> <td>دستکش ایمنی</td><td>۸</td></tr> </tbody> </table> | خط کش ۳۰ سانتی متر | ۱ | گونیا | ۲ | منشور | ۳ | سوزن خط کش | ۴ | سننه نشان | ۵ | دریل ستونی | ۶ | مته با قطر ۴ | ۷ | دستکش ایمنی | ۸ |
| خط کش ۳۰ سانتی متر   | ۱   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| گونیا  | ۲   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| منشور  | ۳   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| سوزن خط کش   | ۴   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| سننه نشان  | ۵   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| دریل ستونی   | ۶   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| مته با قطر ۴   | ۷   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| دستکش ایمنی  | ۸   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| <b>مراحل انجام کار</b>   | <b>نکات ایمنی و حفاظتی</b>  |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| <p>۱- قطعه کار گونیا و صاف شده را بر روی منشور قرار دهید.</p> <p>۲- مطابق نقشه، قطعه کار را خط کشی کنید.</p> <p>۳- محل سوراخ کاری را با سننه نشان علامت گذاری نمایید.</p> <p>۴- قطعه کار را به گیره موازی دریل ستونی بیندید.</p> <p>۵- با استفاده از دریل ستونی و مته با قطر ۴ میلی متر روی هر سه قطعه (بدنه و دو تکیه گاه) در محل های علامت گذاری شده سوراخ هایی با قطر ۴ میلی متر و عمق ۷ میلی متر ایجاد کنید.</p> | <p>۱- استفاده از دستکش ایمنی در حین کار الزامی است.</p> <p>۲- استفاده از عینک ایمنی در حین سوراخ کاری الزامی است.</p> <p>۳- ابزار نوک تیز خط کشی را به هیچ وجه به سمت اعضای بدن نگیرید.</p> <p>۴- مراحل کار را به دقت انجام داده تا از هدر رفتن مواد اولیه جلوگیری شود.</p>   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| <b>توصیه های پایانی:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- میز کار، محل کار و ابزار را تمیز نمایید.</li> <li>۲- ابزار و وسایل را تحويل دهید.</li> </ul>  |   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |

## فعالیت کارگاهی ۲
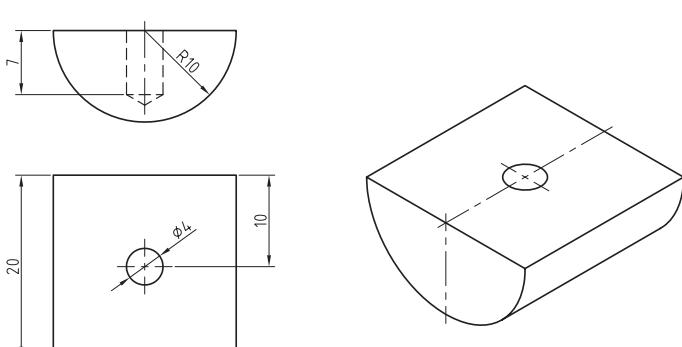
|  |   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
|--|---|--------------------|---|-------|---|-------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|--------------|---|-------------|---|
| <b>نقشه</b><br>   | <b>موضوع: خط کشی و سوراخ کاری تکیه گاه مدل رابط</b><br><b>وسایل مورد نیاز</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>خط کش ۳۰ سانتی متر</td><td>۱</td></tr> <tr> <td>گونیا</td><td>۲</td></tr> <tr> <td>منشور</td><td>۳</td></tr> <tr> <td>سوزن خط کش</td><td>۴</td></tr> <tr> <td>سننه نشان</td><td>۵</td></tr> <tr> <td>دریل ستونی</td><td>۶</td></tr> <tr> <td>مته با قطر ۵</td><td>۷</td></tr> <tr> <td>دستکش ایمنی</td><td>۸</td></tr> </table> | خط کش ۳۰ سانتی متر | ۱ | گونیا | ۲ | منشور | ۳ | سوزن خط کش | ۴ | سننه نشان | ۵ | دریل ستونی | ۶ | مته با قطر ۵ | ۷ | دستکش ایمنی | ۸ |
| خط کش ۳۰ سانتی متر   | ۱   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| گونیا  | ۲   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| منشور  | ۳   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| سوزن خط کش   | ۴   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| سننه نشان  | ۵   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| دریل ستونی   | ۶   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| مته با قطر ۵   | ۷   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| دستکش ایمنی  | ۸   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| <b>مراحل انجام کار</b>   | <b>نکات ایمنی و حفاظتی</b>  |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| <p>۱- قطعه کار گونیا و صاف شده را بر روی منشور قرار دهید.</p> <p>۲- مطابق نقشه، قطعه کار را خط کشی کنید.</p> <p>۳- محل سوراخ کاری را با سننه نشان علامت گذاری نمایید.</p> <p>۴- قطعه کار را به گیره موازی دریل ستونی ببندید.</p> <p>۵- با استفاده از دریل ستونی و مته با قطر ۵ میلی متر روی هر سه قطعه (بدنه و دو تکیه گاه) در محل های علامت گذاری شده سوراخ هایی با قطر ۵ میلی متر و عمق ۷ میلی متر ایجاد کنید.</p> | <p>۱- استفاده از دستکش ایمنی در حین کار الزامی است.</p> <p>۲- استفاده از عینک ایمنی در حین سوراخ کاری الزامی است.</p> <p>۳- ابزار نوک تیز خط کشی را به هیچ وجه به سمت اعضای بدن نگیرید.</p> <p>۴- مراحل کار را به دقت انجام داده تا از هدر رفتن مواد اولیه جلوگیری شود.</p>   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |
| <b>توصیه های پایانی:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- میز کار، محل کار و ابزار را تمیز نمایید.</li> <li>۲- ابزار و وسایل را تحويل دهید.</li> </ul>  |   |                    |   |       |   |       |   |            |   |           |   |            |   |              |   |             |   |

### ارزشیابی هنرجو در فصل سوراخ کاری

| شرح کار:  |                            |   |            |
|---|----------------------------|---|------------|
|   |                            |   |            |
| <b>استاندارد عملکرد:</b><br>سوراخ کاری سوراخ های استوانه ای روی قطعات فولادی به وسیله دستگاه دریل مطابق نقشه با تولرانس عمومی ISO ۲۷۶۸-m<br><b>شاخص ها:</b><br>۱- قطر سوراخ ها براساس نقشه ۲- موقعیت سوراخ ها براساس تولرانس نقشه   |                            |   |            |
| <b>شرایط انجام کار:</b><br>۱- در محیط کارگاه ۲- نور یکنواخت به شدت ۴۰۰ لوکس ۳- تهیه استاندارد و دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$ ۴- ابزار آلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار ۵- وسایل اینمنی استاندارد ۶- زمان ۸ ساعت   |                            |   |            |
| <b>ابزار و تجهیزات:</b><br>قطعه کار، میز کار، گیره موازی، آچار تنظیم گیره، خط کش فلزی ۳۰۰ میلی متر، کولیس ورنیه با تفکیک پذیری ۰/۰۵، گونیای فلز کاری به طول ۱۵۰ میلی متر، صفحه صافی کارگاهی $400 \times 400$ ، سنبه نشان $60^{\circ}$ ، سوزن خط کش $30^{\circ}$ و پایه دار، سوهان تخت $250$ خشن و متوسط و نرم، شابر سه گوش $200$ ، کات کبود، وسایل تنظیف، چکش فولادی، شابلون قوس (۱۵/۵-۲/۵)، زبری سنج مخصوص سوهان، شابر تخت به طول $200$ و پهنای $15$ |                            |   |            |
| معیار شایستگی:  |                            |   |            |
| ردیف  | مرحله کار                  | حداقل نمره دریافتی از ۳ نمره  | نمره هنرجو |
| ۱   | بررسی قطعه کار اولیه       | ۱   |            |
| ۲   | انتخاب و آماده سازی وسایل  | ۱   |            |
| ۳   | آماده سازی و بستن قطعه کار | ۱   |            |
| ۴   | انجام عملیات سوراخ کاری    | ۲   |            |
|   |                            | شایستگی های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:   |            |
|   |                            | ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار<br>۲- استفاده از لباس کار و کفش اینمنی<br>۳- تمیز کردن گیره و محیط کار<br>۴- رعایت دقت و نظم |            |
| * میانگین نمرات   |                            | * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.  |            |