

واحد کار سوم

راه اندازی ترانسفورماتورهای تک فاز

هدف کلی

راه اندازی انواع ترانسفورماتورهای تک فاز (افزاینده – کاهنده – ایزوله)

هدف‌های رفتاری : هنرجو پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱ – ترانسفورماتور را تعریف کند.
- ۲ – لزوم استفاده و زمینه‌ی کاربردی ترانسفورماتور در مدارهای الکتریکی را توضیح دهد.
- ۳ – ساختمان ترانسفورماتورهای تک فاز را شرح دهد.
- ۴ – خصوصیات ورق‌های هسته‌ی ترانسفورماتور را بیان کند.
- ۵ – علت ورق ورق ساختن هسته‌ی ترانسفورماتور را شرح دهد.
- ۶ – انواع ترانسفورماتورهای تک فاز را بیان کند.
- ۷ – شکل انواع ورق‌های ترانسفورماتور را نام ببرد.
- ۸ – اساس کار ترانسفورماتور و چگونگی القا را شرح دهد.
- ۹ – ترانسفورماتور ایده‌آل را تعریف کند.
- ۱۰ – رابطه‌ی ضریب تبدیل ترانسفورماتور را بیان کند.
- ۱۱ – ترانسفورماتور کاهنده و افزاینده را تعریف کند.
- ۱۲ – ارتباط بین ولتاژ‌ها، جریان‌ها و تعداد دور سیم پیچ‌های ترانسفورماتور را بیان کند.
- ۱۳ – ترانسفورماتور یک به یک (ایزوله) را تعریف نماید.
- ۱۴ – ترانسفورماتور کاهنده، افزاینده و یک به یک را در مدار قرار دهید و طرز کار آن را بررسی کند.

پیش آزمون (۳)

۱- در وسائل خانگی برای کاهش ولتاژ برق شهر از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

- الف) پل دیود ب) ترانسفورماتور

ج) لامپ‌های کوچک نئون

۲- علت کاهش ولتاژ کار در وسایل خانگی و یا اسباب بازی های کودکان چیست؟

- الف) کم شدن هزینه برق مصرفی ب) افزایش عمر مفید دستگاه

ج) جلوگیری از برق گرفتگی

۳- ترانسفورماتور ایده‌آل به چه ترانسفورماتوری گفته می‌شود؟

الف) توان ورودی و خروجی مساوی داشته باشد

- الف) توان ورودی و خروجی مساوی داشته باشد

ب) تلفات موجود در آن صفر باشد

ج) راندمان ترانسفورماتور صد درصد باشد

د) هر سه مورد

د) هر سه مورد

۴- در ترانسفورماتور کاهنده‌ی ایده آل قطر سیم پیچی اولیه نسبت به قطر سیم پیچ ثانویه چگونه است؟

- سیم سیم پیچ ثانویه چگونه است؟

الف) ضخیم تر
ب) نازک تر

ج) بستگی به قدرت دارد

ج) بستگی به قدرت دارد

۵- در ترانسفورماتورهای افزاینده، کدام مورد درباره‌ی سیم پیچ ثانویه صحیح است؟

- الف) فرانس زیادتر

الف) فرکانس زیادتر ب) ولتاژ زیادتر

ج) ولتاژ کم تر د) فرکانس کم تر

ج) ولتاژ کم تر

الف) فرکانس زیادتر
ج) ولتاژ کمتر

ب) ولتاژ زیادتر
د) فرکانس کمتر

۱-۳- آشنایی با ترانسفورماتور تک فاز

ترانسفورماتور، یک مبدل ولتاژ می‌باشد و برای تبدیل ولتاژ در شبکه‌ها و وسائل الکتریکی و الکترونیکی از آن استفاده می‌شود. ترانسفورماتور در نوع انرژی الکتریکی تغییری ایجاد نمی‌کند فقط انرژی الکتریکی را تحت ولتاژ، جریان و فرکانس مشخص دریافت می‌کند و بدون هیچگونه تغییری در فرکانس، آن را تحت ولتاژ و جریان دیگری تحويل می‌دهد.

افزایش ولتاژ در انتقال انرژی الکتریکی جهت کم کردن تلفات در خطوط انتقال از جمله کاربردهای ترانسفورماتور می‌باشد همچنین کاهش یا افزایش ولتاژ در دستگاه‌های الکترونیکی از دیگر کاربردهای ترانسفور می‌باشد. نمونه‌هایی از ترانسفورماتور را در شکل‌های ۱-۲ و ۳-۱ مشاهده می‌کنید.


۲- ساختمان ترانسفورماتور

ترانسفورماتور تشکیل شده است از یک هسته‌ی آهنی فرومغناطیس که بر روی آن دو سیم پیچ قرار دارد. این دو سیم پیچ نسبت به یکدیگر و نسبت به هسته عایق هستند، یعنی هیچ ارتباط الکتریکی بین آن‌ها برقرار نمی‌باشد. شکل ۳-۳ تصویر واقعی یک ترانسفورماتور را نشان می‌دهد.

در شکل ۳-۳ شمای ساده‌ای از یک ترانسفورماتور ارائه شده است. سیم پیچی که به منبع ولتاژ متصل می‌شود «سیم پیچ اولیه»^۱ نام دارد. این سیم پیچ انرژی الکتریکی را تحت ولتاژ V_1 و I_1 جریان دریافت می‌کند.

سیم پیچی که به بار متصل می‌شود «سیم پیچ ثانویه»^۲ نامیده می‌شود. این سیم پیچ انرژی الکتریکی را تحت ولتاژ V_2 و جریان I_2 به بار اعمال می‌کند.

شکل ۳-۳

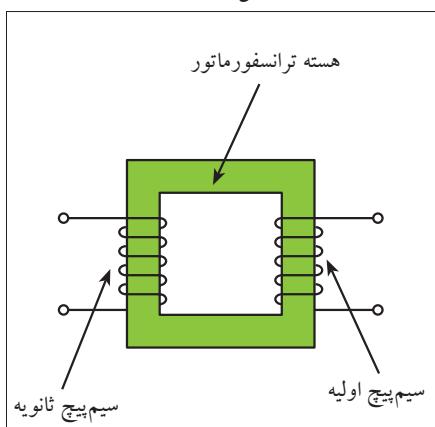

شکل ۳-۴

۳- سیم پیچ ترانسفورماتور


سیم پیچ ترانسفورماتور از جنس مس یا آلومینیوم انتخاب می‌شود. در هر دو مورد سطح مقطع سیم‌ها به صورت گرد، چهارگوش و یا به شکل نوار است. سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتورهای کوچک را معمولاً روی قرقره می‌پیچند و در آن از سیم‌های لامپی با مقطع گرد استفاده می‌شود.

۱ - Primary
2 - Secondary

در ترانسفورماتورهای بزرگ به خصوص برای قسمت ولتاژ کمتر، از سیم لاکی با مقطع چهارگوش استفاده می‌شود. شکل‌های ۳-۵ و ۳-۶ نمونه‌هایی از سیم پیچ‌های ترانسفورماتور را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۵

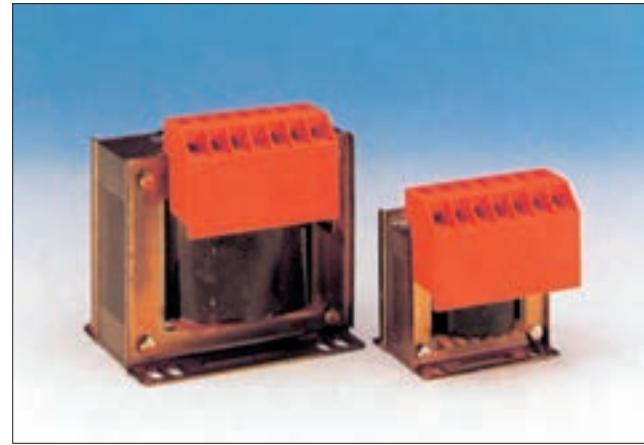


شکل ۳-۶


۳-۴- هسته‌ی ترانسفورماتور

جنس هسته‌ی ترانسفورماتور از آهن نرم سیلیس دار «دیناموبالش» است. برای کاهش تلفات فوکو هسته‌ی ترانسفورماتور را مورق می‌سازند و ورق‌ها را نسبت به هم عایق می‌کنند. برای جلوگیری از لرزش ورق‌های هسته و سروصداء، ورق‌ها باید کاملاً به یکدیگر فشرده و محکم شوند (شکل ۳-۷).


ورق‌های هسته‌ی ترانسفورماتور در شکل‌های مختلف برش خورده و ساخته می‌شوند در شکل ۳-۸ چند نمونه از ورق‌هسته‌های ترانسفورماتور نشان داده شده است.

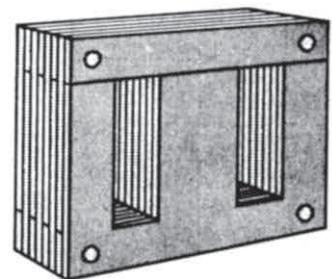


شکل ۳-۷

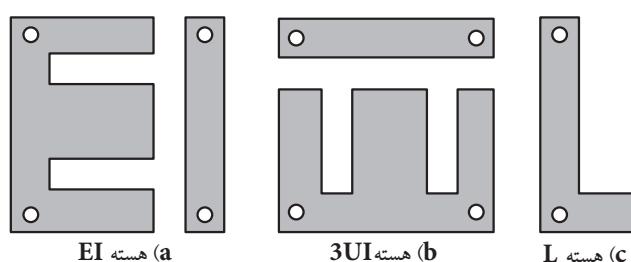


EI هسته (a)

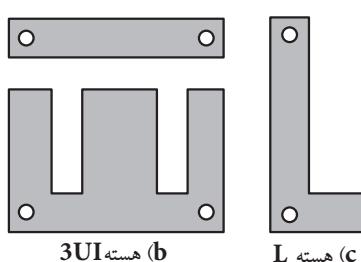


3UI هسته (b)

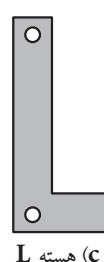

L هسته (c)

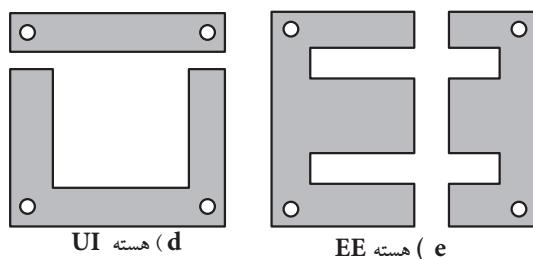

UI هسته (d)

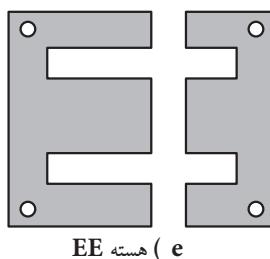

EE هسته (e)


شکل ۳-۸

ورق های EI از جمله ورق های پر کاربرد در زمینه ساخت ترانسفورماتورها هستند. شکل ۳-۹ چند اندازه مختلط از این نوع ورق ها را نشان می دهد.



شکل ۳-۹


۳-۵- اساس کار ترانسفورماتور

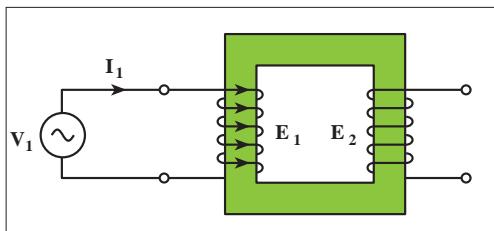

شکل ۳-۱۰

اساس کار ترانسفورماتور بر مبنای القای متقابل بین سیم پیچ های اولیه و ثانویه می باشد. هر گاه سیم پیچ اولیه ای ترانسفورماتوری را مطابق شکل ۳-۱۰ به یک منبع ولتاژ متناوب با ولتاژ V_1 وصل کنیم، جریان متناوب I_1 در سیم پیچ اولیه جاری می شود. این جریان توسط سیم پیچ اولیه در هسته فوران (Φ) جاری می کند، با جاری شدن فوران در هسته ای هر دو سیم پیچ اولیه و ثانویه تحت تأثیر قرار می گیرند و طبق قانون فاراده، در سیم پیچ ثانویه نیروی محرکه ای القایی E_2 و در سیم پیچ اولیه، نیروی محرکه ای E_1 القا می شود. چون نیروی محرکه ای القایی E_1 طبق قانون لنز با عامل بوجود آورنده اش (V_1) مخالفت می کند آن را «نیروی ضد محرکه» می گویند (شکل ۳-۱۱).


نیروی ضد محرکه E_1 عاملی برای کنترل جریان اولیه I_1 در حالت بی باری می باشد.

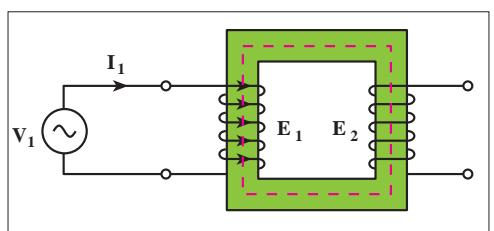

شکل ۳-۱۱

در صورت اتصال بار به ثانویه و افزایش جریان ثانویه، شار هسته به مقداری ناچیز کاهش می یابد. با کم شدن شار هسته مقدار نیروی ضد محرکه ای E_1 کم می شود و مقدار جریان I_1 افزایش می یابد.

نیروی محرکه‌ی E_2 نیز عاملی جهت جاری شدن جریان I_2 در داخل بار می‌باشد و ولتاژ V_2 را در دو سر بار ایجاد می‌کند (شکل ۱۲-۳).

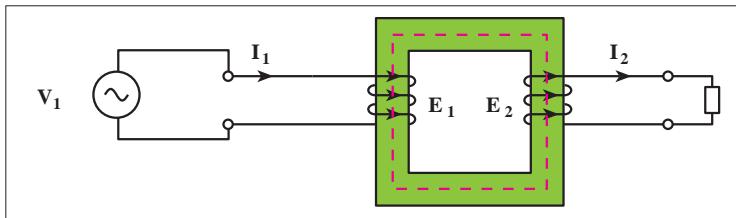

شکل ۱۲-۳

در یک ترانسفورماتور رابطه‌ی (۱) همواره صادق است.

در این رابطه مقادیر E_1 ، E_2 ، N_1 و N_2 عبارتند از:

- E_1 - نیروی ضد محرکه‌ی اولیه
- E_2 - نیروی محرکه‌ی القایی ثانویه
- N_1 - تعداد حلقه‌های اولیه
- N_2 - تعداد حلقه‌های ثانویه

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (1)$$

اصطلاحاً به نسبت تعداد دور اولیه به تعداد دور ثانویه «ضریب تبدیل» ترانسفورماتور گفته می‌شود و با حرف (a) نشان داده می‌شود.

مقدار نیروی محرکه‌ی القایی در سیم پیچ اولیه و ثانویه به تعداد حلقه‌های سیم پیچ با تعداد حلقه‌های کمتر دارای بیشتر، دارای ولتاژ بیشتر و سیم پیچ با تعداد حلقه‌های کمتر دارای ولتاژ کمتری می‌باشد. سطح مقطع سیم پیچ‌ها نشان دهنده‌ی مقدار جریان قابل تحمل آن هاست. هر چه سطح مقطع سیم پیچ بزرگ‌تر باشد جریان بیشتری می‌توان از آن عبور داد و بدینهی است سیم پیچ با سطح مقطع سیم کوچک‌تر تحمل جریان عبوری کمتری را دارد.

در ترانسفورماتورهای واقعی مقدار $E_1 < V_1$ و $E_2 > V_2$ می‌باشد! اگر فرض کنیم $E_2 = V_2$ و $E_1 = V_1$ است بنابراین «قرافس ایده‌آل» فرض شده است. بر همین اساس برای ترانسفورماتور ایده‌آل تعاریف مختلفی را می‌توان ارائه کرد که در زیر به چند روش آن اشاره شده است.

ترانسفورماتور ایده‌آل ترانسی است که :

- هیچ گونه تلفاتی نداشته باشد. ($\Delta P=0$)
- توان ورودی و توان خروجی آن برابر باشد. ($P_2=P_1$)
- نیروهای محرکه طرف اولیه و ثانویه ترانس با ولتاژهای اولیه و ثانویه برابر باشد. ($V_2=E_2$ ، $V_1=E_1$)
- راندمان ترانسفورماتور صد درصد باشد. ($\eta = 100\%$)

$$a = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

- A_1 - سطح مقطع سیم سیم پیچ اولیه
 - A_2 - سطح مقطع سیم سیم پیچ ثانویه
 - I_1 - جریان عبوری از سیم پیچ اولیه
 - I_2 - جریان عبوری از سیم پیچ ثانویه
- متناسب

$$\left\{ \begin{array}{l} \uparrow A_1 \alpha I_1 \\ \uparrow A_2 \alpha I_2 \end{array} \right. \text{ یا } \left\{ \begin{array}{l} \downarrow A_1 \alpha I_1 \\ \downarrow A_2 \alpha I_2 \end{array} \right.$$

در ترانسفورماتور ایده‌آل داریم:

$$V_2=E_2 \quad V_1=E_1$$

(توانها) $P_1=P_2$

(ضریب بهره) $\eta = 100\%$

(تلفات توان) $\Delta P=0$

۱- لازم به توضیح است که به ازاء بارهای خازنی بزرگ‌تر مقدار $V_2 > E_2$ خواهد شد.

تذکرہ:




در عمل ترانسفورماتور ایده‌آل وجود ندارد.

۳-۶- ترانسفورماتور کاهنده

ترانسفورماتور کاهنده به ترانسفورماتوری گفته می‌شود که ولتاژ ثانویه‌ی آن کمتر از اولیه است یعنی:

$$V_2 < V_1$$

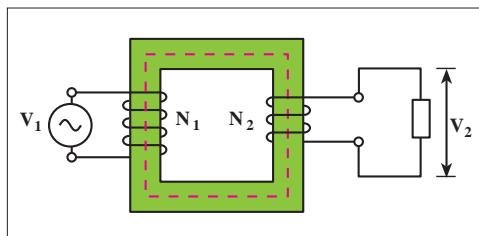

شکل ۳-۱۳

شکل ۳-۱۳ تصویری از این ترانسفورماتورها را نشان می‌دهد. در این ترانسفورماتورها تعداد دور سیم پیچی ثانویه از تعداد دور سیم پیچی اولیه کمتر است یعنی:

$$N_2 < N_1$$

با کاهش ولتاژ ثانویه نسبت به اولیه جریان ثانویه نسبت به اولیه افزایش می‌یابد یعنی:


$$I_2 > I_1$$

معمولًا از این ترانسفورماتورها زمانی استفاده می‌شود که ولتاژ کار مصرف کننده کمتر از ولتاژ شبکه باشد مانند ترانسفورماتورهایی که در وسایل صوتی به کار می‌روند.

۳-۷- ترانسفورماتور افزاینده

ترانسفورماتور افزاینده ترانسفورماتوری است که ولتاژ ثانویه‌ی آن بیشتر از اولیه است یعنی:

$$V_2 > V_1$$

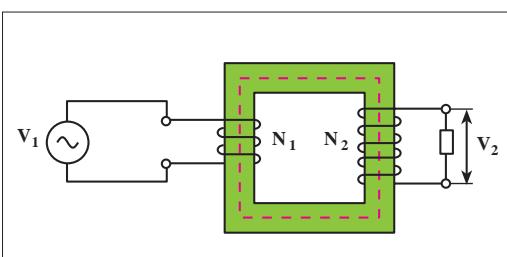

شکل ۳-۱۴

شکل ۳-۱۴ تصویری از این ترانسفورماتورها را نشان می‌دهد. در این ترانسفورماتورها تعداد دور سیم پیچی ثانویه از تعداد دور سیم پیچی اولیه بیشتر است یعنی:

$$N_2 > N_1$$

با افزایش ولتاژ ثانویه نسبت به اولیه جریان ثانویه نسبت به جریان اولیه کاهش می‌یابد یعنی:

$$I_2 < I_1$$

از این ترانسفورماتورها در مواردی که ولتاژ مصرف کننده بیشتر از ولتاژ شبکه باشد استفاده می‌کنند ترانسفورماتورهای انتقال در شبکه‌های AC.

۳-۸- ترانسفورماتور یک به یک

ترانسفورماتور یک به یک یا ایزووله به ترانسفورماتوری اطلاق می‌شود که ولتاژ خروجی آن با ولتاژ ورودی برابر باشد. استفاده از ترانسفورماتورهای یک به یک در بین دو مدار الکتریکی باعث می‌شود تا در عمل، ارتباط و تبادل انرژی الکتریکی بین آن‌ها قطع شود. به همین دلیل این نوع ترانسفورماتورها را «ایزووله» یا « جدا کننده» نیز می‌نامند. علامت اختصاری و شکل ظاهری این ترانسفورماتورها را به ترتیب در شکل‌های ۳-۱۵ و ۳-۱۶ مشاهده می‌کنید.


علامت اختصاری	توضیح
	ترانسفورماتور ایمنی باز
	ترانسفورماتور ایمنی با پوشش
	ترانسفورماتور جداساز

شکل ۳-۱۵




شکل ۳-۱۶


ترانسفورماتورهای ایزووله در مدار، نقش حفاظت کننده اشخاص در مقابل برق گرفتگی را ایفا می‌کنند زیرا این ترانسفورماتورها شبکه را از زمین ایزووله می‌کنند و درنتیجه تماس با یک سیم باعث برق گرفتگی نمی‌شود (شکل ۳-۱۷).

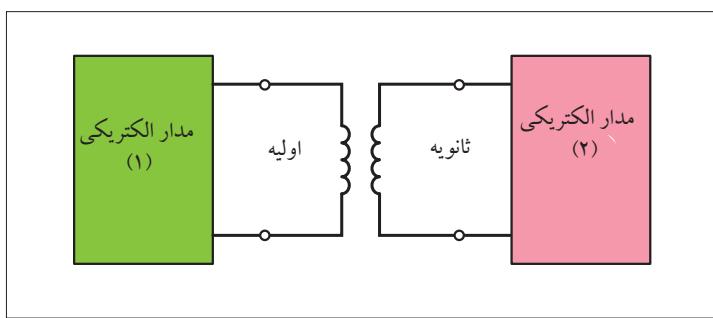

شکل ۳-۱۷

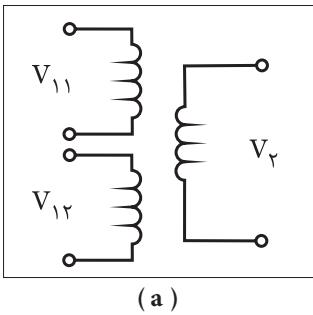


(a)

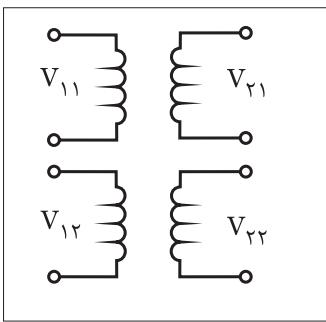


(b)

شکل ۳-۱۸

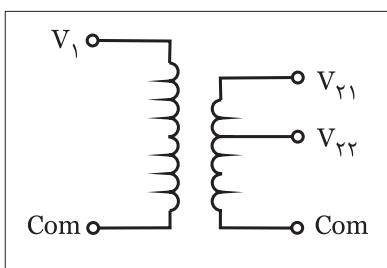

a) اتو ترانس با یک ورودی و دو خروجی

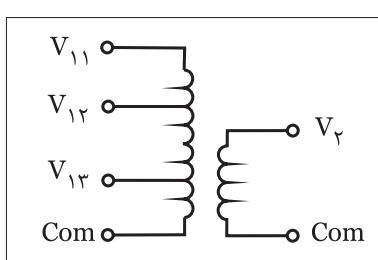

b) اتو ترانس با سه ورودی و یک خروجی

شکل ۳-۲۰


۳-۹- ترانسفورماتورهای با چند ورودی و چند خروجی:

هر گاه بخواهیم چند ولتاژ بزرگ به چند ترانسفورماتور اعمال کنیم و یا این که بخواهیم چند ولتاژ متفاوت از ترانسفورماتوری دریافت کنیم لازم است اولیه یا ثانویه آن دارای چند سیم پیچ باشد.

بر همین اساس برای ترانسفورماتور با چند ورودی یا خروجی حالت‌های مختلفی را می‌توان در نظر گرفت.

در شکل‌های a - ۳-۱۸ و b - ۳-۱۸ ترانسفورماتورهای با چند ورودی نشان داده شده است.

تصاویر a,b شکل (۳-۱۹) ترانسفورماتورهای با چند خروجی را نشان می‌دهد.

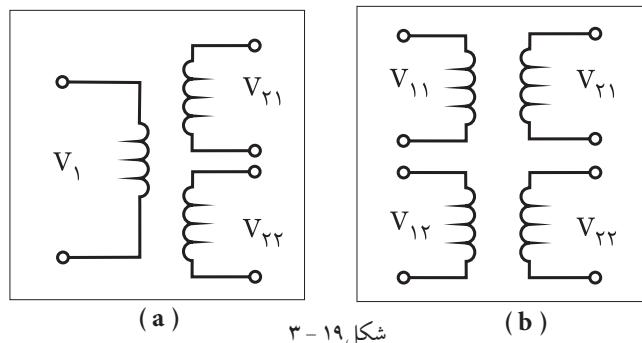

شکل ۳-۱۹


(a)

(b)

در برخی موارد برای ساخت ترانسفورماتورهای با چند ورودی و خروجی از ترانسفورماتورهایی با یک سیم پیچ در اولیه و ثانویه که دارای چند سر هستند استفاده می‌شود.

در واقع در این شرایط برای محاسبه توان ورودی یا خروجی می‌بایست حاصل جمع همه توان‌های ورودی و خروجی را جداگانه در نظر گرفت.

در تصاویر شکل (۱-۲۱) ترانسفورماتورهای دارای چند ورودی و چند خروجی در حالت‌های مختلف نشان داده شده است.

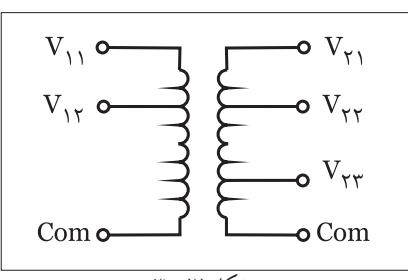

شکل ۳-۲۱


۳-۱۰- اتو ترانسفورماتور

در برخی از ترانسفورماتورها به جهت کاهش هزینه سیم مصرفی از یک سیم پیچ هم به عنوان سیم پیچ اولیه و هم ثانویه استفاده می شود. این ترانسفورماتورها را به صورت افزاینده یا کاهنده می توان به کار برد. (شکل ۲۲-۳) تصاویر این ترانسفورماتور در حالت افزاینده و کاهنده را نشان می دهد.


همان طوری که در شکل a مشاهده می شود چون تعداد دور قسمت ثانویه سیم پیچ (N₂) کمتر از تعداد دور قسمت اولیه سیم پیچ (N₁) است. پس می توان نتیجه گرفت که در این حالت $V_2 < V_1$ بوده و ترانسفورماتور در حالت کاهنده است.

در صورتی که مانند شکل b تعداد دور قسمت ثانویه سیم پیچ (N₂) بیشتر از تعداد دور قسمت اولیه سیم پیچ (N₁) باشد در این صورت می توان نتیجه گرفت $V_2 > V_1$ بوده و ترانسفورماتور در حالت افزاینده است.

نکته ای که در این ترانسفورماتورها مطرح است مشترک بودن بخشی از سیم پیچی بین اولیه و ثانویه ترانسفورماتور است چرا که در صورت بروز هر اشکالی در هر طرف سیم پیچی های ترانسفورماتور آن اشکال به سمت دیگر منتقل شده و ممکن است فردی که با آن کار می کند را دچار برق گرفتگی کند. به عبارتی دیگر درجه حفاظت در این نوع ترانسفورماتورها کم بوده و مناسب نیست. در تصاویر a,b شکل (۳-۲۳) بخش مشترک سیم پیچی که بین اولیه و ثانویه قرار می گیرد در اتو ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده نشان داده شده است.

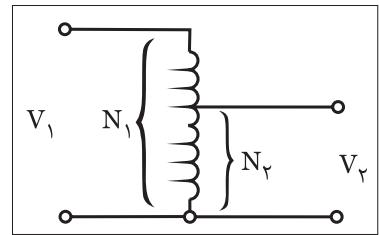


(a)

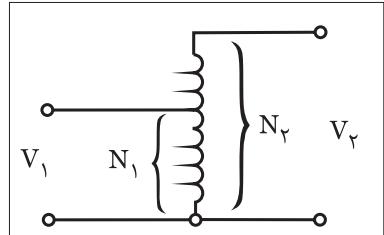


(b)

شکل ۲۲

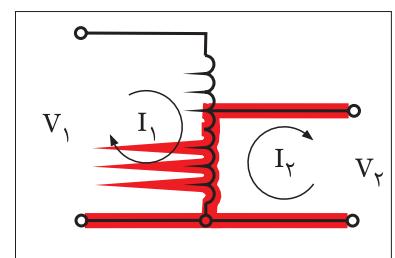

a) اتو ترانسفورماتور کاهنده

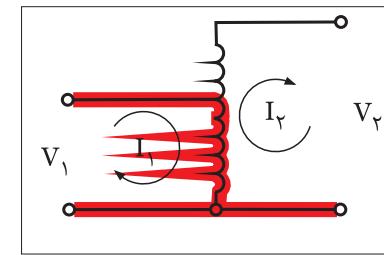

b) اتو ترانسفورماتور افزاینده

شکل ۲۳

۳-۱۱- ترانسفورماتورهای اندازه گیری


به طور کلی ترانسفورماتورهای اندازه گیری در دو نوع ترانسفورماتورهای جریان CT^۱ و ترانسفورماتورهای ولتاژ PT^۲ مورد استفاده قرار می گیرند.

۱-۱۱-۱- ترانسفورماتور جریان


همان طوری که می دانید از آمپر متر که به صورت سری در مدار مصرف کننده قرار می گیرد برای اندازه گیری جریان می توان استفاده کرد.

1 - CT- current Transformer
2 - PT- potential Transformer

حال اگر مقدار جریان عبوری از آمپر متر بیش از حد تحمل سیم پیچ آن باشد لازم است تا در مسیر آن از یک ترانسفورماتور کاهنده جریان به نام CT استفاده کرد. علامت اختصاری و نحوه اتصال ترانسفورماتور جریان در تصاویر شکل (۳-۲۴) نشان داده شده است.

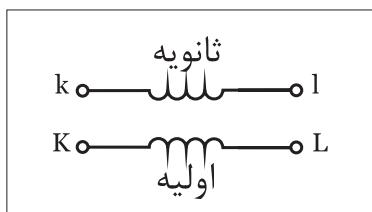

(a)

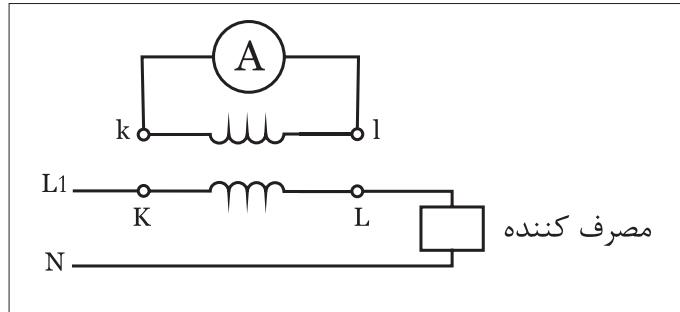

(b)

شکل ۳-۲۴

از جمله خصوصیات ترانسفورماتورهای CT آن است که ماکزیمم جریان ثانویه آنها ۵ آمپر است و ترانسفورماتورهای CT را با یک عدد معروفی می‌کنند که نشان دهنده نسبت تبدیل آنها یعنی: $a = \frac{I_1}{I_2}$ است. اعداد استاندارد نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای CT عبارت از ۲۰۵، ۲۰۰، ۱۰۵، ۱۰۰ و ... است. شکل (۳-۲۵) تصویر چند نمونه CT را نشان می‌دهد.


برای انتخاب یک CT می‌بایست با توجه به اعداد نسبت تبدیل استاندارد و جریان مورد نیاز مصرف کننده؛ CT مورد نظر را انتخاب کرد. لازم به ذکر است ماکزیمم جریان قابل تحمل اولیه ترانسفورماتور CT که نشان دهنده جریان بار می‌باشد را چنین می‌توان محاسبه کرد.

$$I_1 = a \cdot I_2$$



۱۱-۳- ترانسفورماتور ولتاژ

زمینه کاربرد ترانسفورماتورهای ولتاژ در اندازه‌گیری ولتاژ به کمک ولت‌مترها است. هر گاه مقدار ولتاژ مورد نظر جهت اندازه‌گیری بیش از حد تحمل سیم پیچ ولت‌متر باشد لازم است تادر مسیر آن از یک ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ به نام استفاده کرد. علامت اختصاری و نحوه اتصال ترانسفورماتور ولتاژ در تصاویر شکل (۳-۲۵) نشان داده شده است.

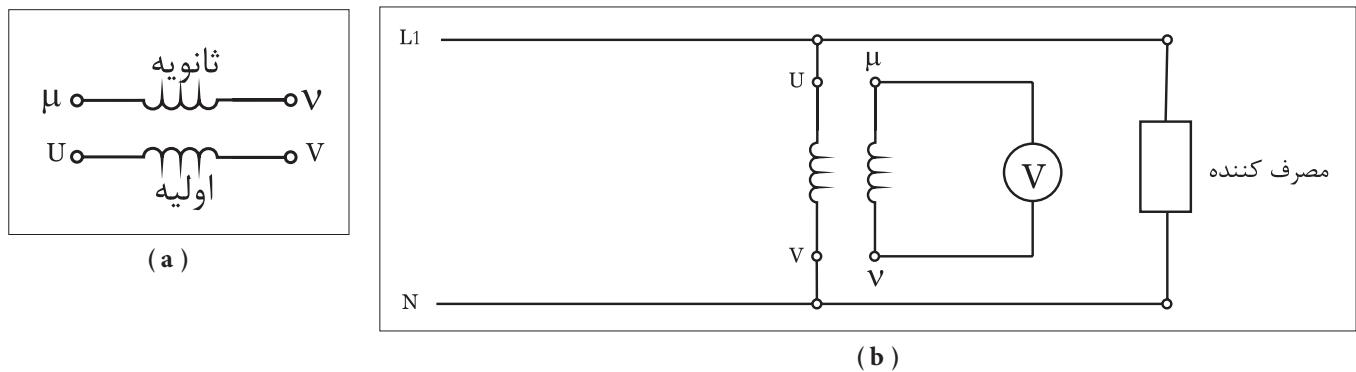

شکل ۳-۲۵

از جمله خصوصیات ترانسفورماتورهای PT آن است که ماکزیمم ولتاژ ثانویه آنها ۱۰ ولت است. ترانسفورماتورهای PT را نیز مشابه CT‌ها با یک عدد معروفی می‌کنند که نشان دهنده نسبت تبدیل آنها یعنی $a = \frac{V_1}{V_2}$ است.

اعداد استاندارد نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای PT عبارت از

۱۰ و ۵۰ و ۱۰۰... است.

در انتخاب یک PT باید با توجه به اعداد نسبت تبدیل استاندارد و ولتاژ مورد نظر برای اندازه‌گیری؛ ترانسفورماتور ولتاژ (PT) را انتخاب کرد. لازم به ذکر است ماکزیمم ولتاژ قابل تحمل اولیه ترانسفورماتور PT که نشان دهنده ولتاژ مورد نظر می‌باشد را چنین می‌توان محاسبه کرد.

$$V_1 = a \cdot V_2$$

۱۲-۳- شناسایی اصول راه اندازی ترانسفورماتور تک فاز

برای راه اندازی ترانسفورماتورهای تک فاز لازم است تا به مشخصات ترانسفورماتور توجه داشته باشیم. از جمله مهم ترین مشخصات ترانسفورماتور عبارت اند از:

V1 - ولتاژ اولیه

V2 - ولتاژ ثانویه

I2 - جریان ثانویه

P2 - توان خروجی

شکل ۳-۲۶

مقدار ولتاژ اولیه‌ی V1 به ما کمک می‌کند تا بدانیم سیم پیچ اولیه را به چه ولتاژی متصل کنیم و دانستن V2 و I2 به ما نشان می‌دهد که مجاز به اتصال چه نوع باری به ثانویه‌ی ترانسفورماتور هستیم.

برای آشنایی بیشتر با انواع ترانسفورماتورها و نحوه‌ی عملکرد آن‌ها باید نتایج عملیات کارگاهی ترانسفورماتورهای مشخص شده را با یکدیگر مقایسه کرد.

ساعات آموزشی		
نظری	عملی	جمع

۱۳-۳ کار عملی (۱)




هدف: بررسی تصاویر ولتاژ و جریان حالات بی باری و بارداری ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ

وسایل و بجهزیات مورد ناز: برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسایل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

ردیف	نام وسیله یا ابزار	حرف مشخصه	تعداد	توضیحات
۱	ترانسفورماتور تک فاز ۲۲۰V / ۱۲V	T _۱	۱	
۲	فیوز مینیاتوری تک فاز	F _۱	۱	
۳	آوومتر	P _۲ و P _۱	۲	
۴	دوشاخه	-	۱	
۵	لامپ ۲۵W / ۱۲V	E _۱	۱	
۶	سریچ (پایه لامپ)	-	۱	
۷	گیره سوسماری کوچک	-	۶	
۸	سیم افshan	۱/۵	۱۰ متر	
۹	سیم چین	-	۱	
۱۰	سیم لخت کن	-	۱	
۱۱	پیچ گوشته	-	۱	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

۱-۳-۳- نکات حفاظتی و اجرایی

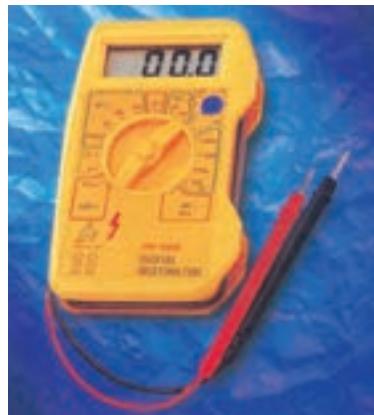

(a)

■ در انتخاب رنج آومتر (حالت ولت متری و آمپر متری) دقต کنید تا محدوده‌ی آن بیش تر از مقدار اندازه‌گیری باشد (شکل ۳-۲۷-a).

■ در شرایطی که برق به ترانسفورماتور وصل است هیچ گاه به سیم‌های در مدار دست نزنید (شکل ۳-۲۷-b).

■ در انتخاب وسایل و تجهیزات دقت کنید که بدنه و اجزای مختلف آن از درجه‌ی عایقی خوبی برخوردار باشد.

شکل ۳-۲۷-c نمونه‌هایی از آومتر ترانسفورماتور و لامپ رانشان می‌دهد.

■ در صورت بروز هرگونه اشکال در مدار، ابتدا برق را قطع کنید و سپس به رفع عیب پردازید (شکل ۳-۲۷-d).



(b)



(c)



(d)


شکل ۳-۲۷

۱-۳-۴- مراحل اجرای کار

■ سیم پیچ اولیه‌ی ترانسفورماتور $220\text{V}/12\text{V}$ را مطابق شکل‌های ۳-۲۸ و ۳-۲۹ به شبکه‌ی تک فاز 220 ولت اتصال دهید و مدار را وصل کنید.



شکل ۳-۲۹

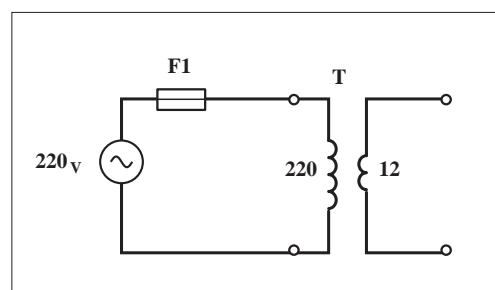

شکل ۳-۲۸


آومتر را روی حالت ولت متر AC و با ضریب (رنج) بزرگ‌تر یا مساوی ۲۵۰ قرار دهید.

فیش‌های هر دو آومتر را طبق شکل ۳-۳۰ به دو سر سیم پیچ اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور اتصال دهید و ولتاژ‌های اولیه و ثانویه را در حالت بی‌باری مطابق شکل ۳-۳۱ اندازه‌گیری کنید.


مدار را قطع کنید و آومتر را در حالت آمپرمتر AC با بیشترین رنج جریانی قرار دهید.



شکل ۳-۳۱

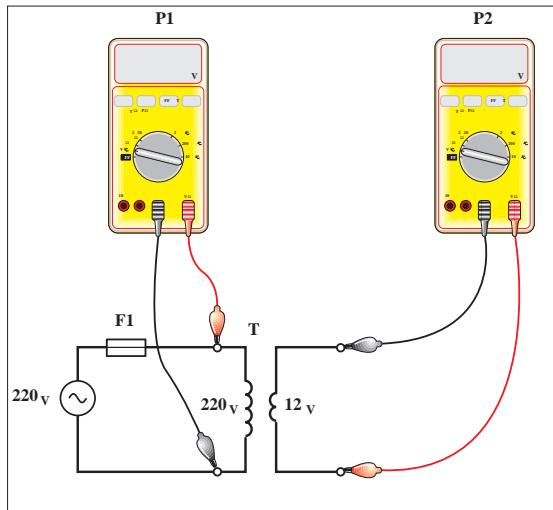

شکل ۳-۳۰

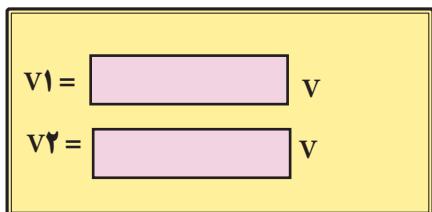


فیش‌های آومترها را به صورت سری در مسیر سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه مطابق شکل ۳-۳۲ قرار دهید.


مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه را در حالت بی‌باری مطابق شکل ۳-۳۳ بخوانید.



شکل ۳-۳۳

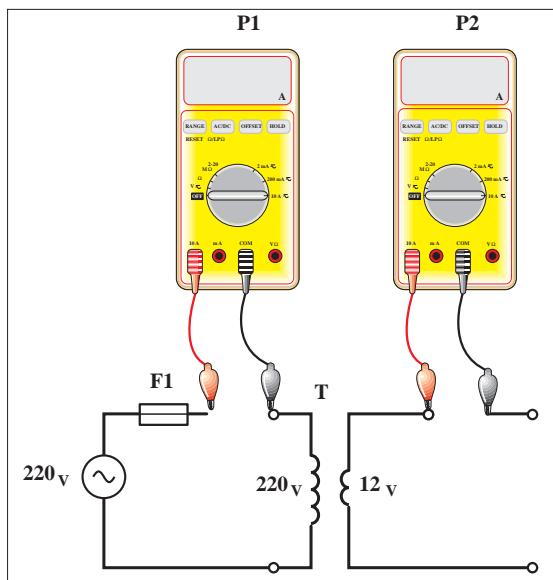

شکل ۳-۳۲

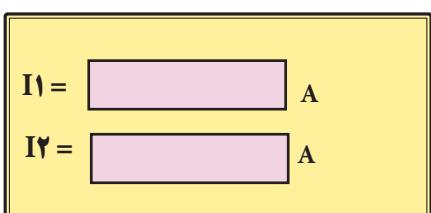




شکل ۳-۳۵

$$V_1 = \boxed{} \text{ V}$$


$$V_2 = \boxed{} \text{ V}$$

مدار را قطع کنید و یک لامپ ۱۲ ولت را طبق شکل ۳-۳۴ در مدار ثانویه‌ی ترانسفورماتور قرار دهید.

آومتر را در حالت ولت متر AC قرار دهید و ولتاژ‌های سیم پیچی اولیه و ثانویه را در حالت بارداری مطابق شکل‌های ۳-۳۴ و ۳-۳۵ اندازه‌گیری کنید.

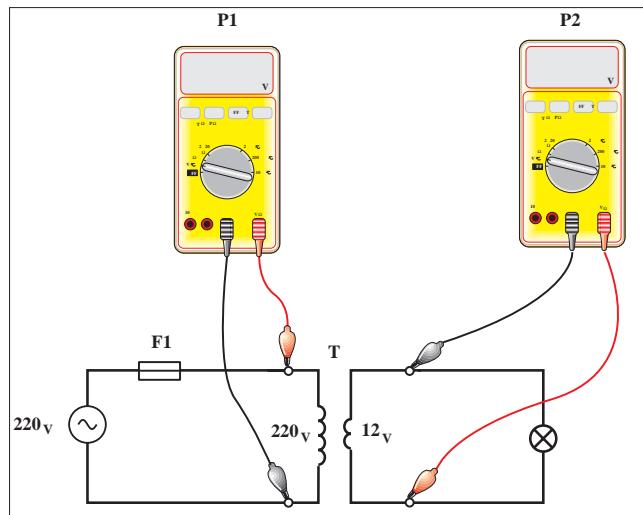


شکل ۳-۳۴

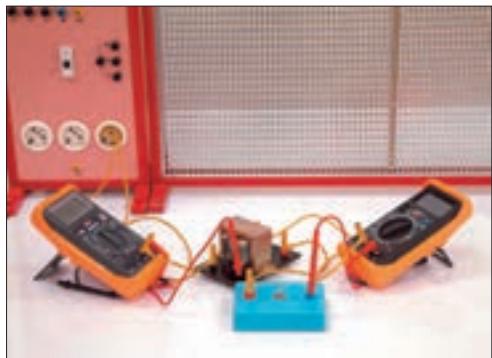

شکل ۳-۳۷


$$I_1 = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_2 = \boxed{} \text{ A}$$

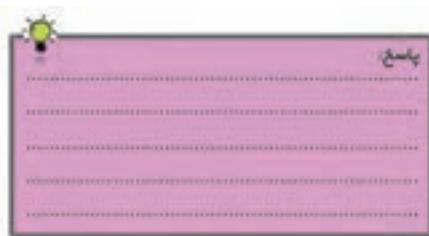

مدار را قطع کنید و آومتر را در حالت آمپر متر AC با بیش ترین رنج قرار دهید. آومتر را به صورت سری در مسیر سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه مطابق شکل ۳-۳۶ قرار دهید.

مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه را در حالت بارداری مطابق شکل ۳-۳۷ اندازه‌گیری کنید.

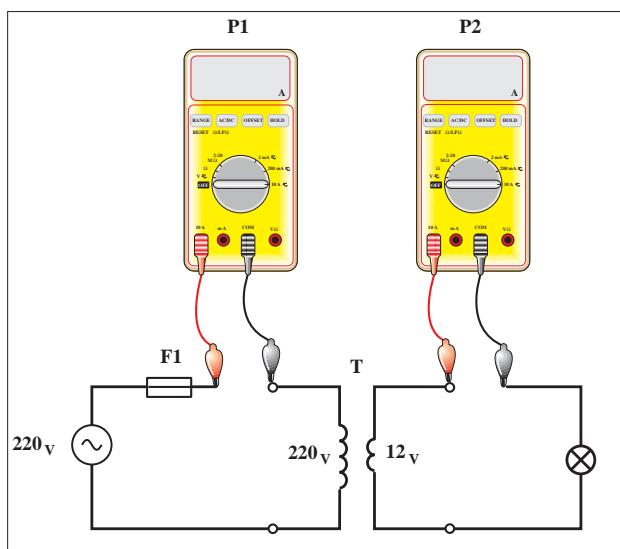

شکل ۳-۳۶

از مجموع مقادیر به دست آمده در مراحل مختلف چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

ساعات آموزشی		
جمع	عملی	نظری

۳-۱۴ کار عملی (۲)



هدف: بررسی تصاویر ولتاژ و جریان حالات بی باری و بارداری ترانسفورماتور افزاینده تک فاز


وسایل و بجهزیات مورد نیاز: برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

ردیف	نام وسیله یا ابزار	حروف مشخصه	تعداد	توضیحات
۱	ترانسفورماتور تک فاز ۱۲V/ ۲۲۰V	T ₁	۱	
۲	آوومتر	P ₂ و P ₁	۱	
۳	فیوز مینیاتوری	F ₁	۱	
۴	دوشاخه	-	۱	
۵	لامپ ۲۵W / ۲۲۰V	E ₁	۱	
۶	سرپیچ (پایه لامپ)	-	۱	
۷	گیره سوسماری	-	۶	
۸	ترانسفورماتور ۱۲V/ ۲۲۰V	T ₂	۱	
۹	سیم چین			
۱۰	سیم لخت کن	-	۱	
۱۱	پیچ گوشی	-	۱	
۱۲	سیم افshan	۱/۵ میلی متر	۱۰ متر	

اجرای هر کار عملی نیاز به ثوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز ، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

۱-۱۴-۳ - مراحل اجرای کار

سیم پیچ اولیه‌ی ترانسفورماتور $220V/12V$ را مطابق شکل‌های ۳-۳۸ و ۳-۳۹ به اولیه‌ی ترانسفورماتور $12V/220V$ اتصال دهید و مدار را وصل کنید.

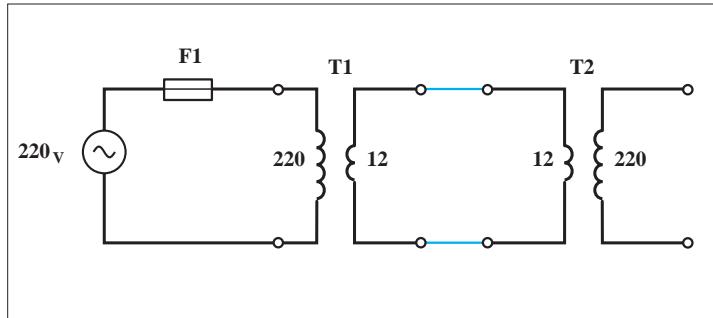


شکل ۳-۳۸



شکل ۳-۳۹

آومتر را روی حالت ولت متر AC و با ضریب (رنج) بزرگ‌تر یا مساوی $250V$ قرار دهید.

فیش‌های هر دو آومتر را طبق شکل ۳-۴۰ به دو سر سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور اتصال دهید و ولتاژ‌های اولیه و ثانویه را در حالت بی‌باری مطابق شکل ۳-۴۱ اندازه‌گیری کنید.

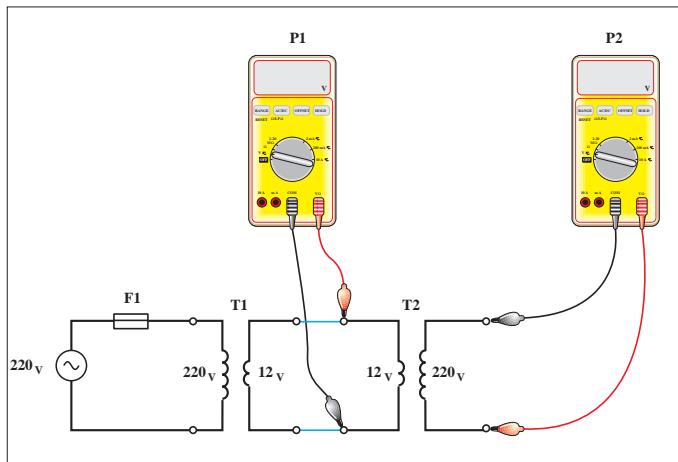

شکل ۳-۴۰



شکل ۳-۴۱


مدار را قطع کنید و آوومتر را در حالت آمپر متر AC با بیشترین رنج جریانی قرار دهید.

فیش های آوومترها را به صورت سری در مسیر سیم پیچی های اولیه و ثانویه

مطابق شکل ۳-۴۲ قرار دهید.

مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم پیچی های اولیه و ثانویه را در حالت

بی باری مطابق شکل ۳-۴۳ بخوانید و یادداشت کنید.

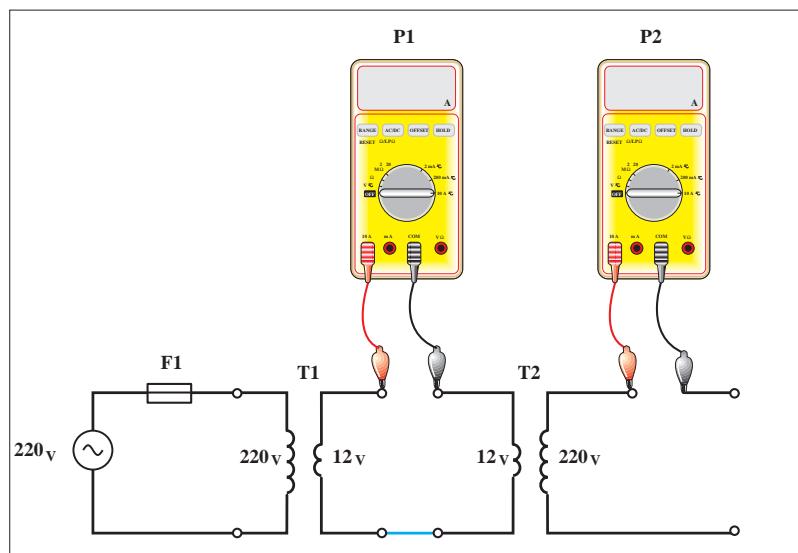

شکل ۳-۴۲



شکل ۳-۴۳

$$I_1 = \boxed{} \text{ A}$$


$$I_2 = \boxed{} \text{ A}$$

مدار را قطع کنید و یک لامپ ۲۲۰ ولت را در مدار ثانویه ترانسفورماتور قرار دهید.

آوومتر را در حالت ولت متر AC قرار دهید و ولتاژ های سیم پیچی اولیه و ثانویه

را در حالت بارداری مطابق شکل های ۳-۴۴ و ۳-۴۵ اندازه گیری کنید.

مدار را قطع کنید و آوومتر را در حالت آمپر متر AC با بیشترین رنج قرار دهید.

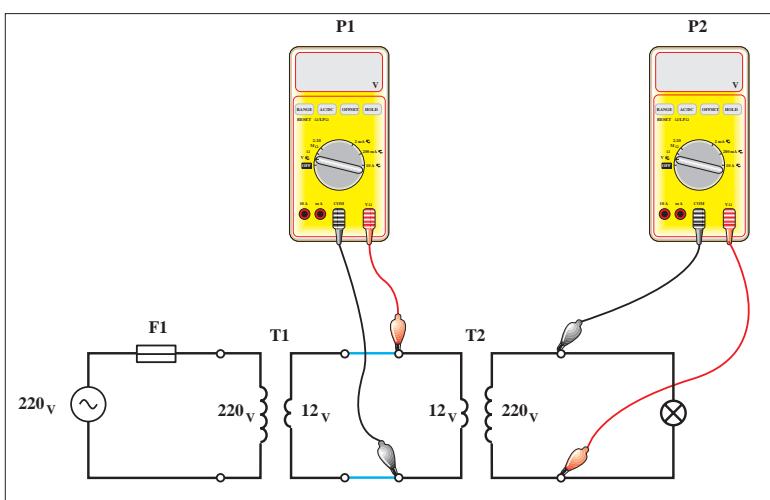

شکل ۳-۴۴



شکل ۳-۴۵

$$V_1 = \boxed{} \text{ V}$$


$$V_2 = \boxed{} \text{ V}$$

آومتر را به صورت سری در مسیر سیم پیچی های اولیه و ثانویه مطابق شکل ۳-۴۶ قرار دهید.

مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم پیچی های اولیه و ثانویه را در حالت بارداری مطابق شکل ۳-۴۷ اندازه گیری کنید.

$$I_1 = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_2 = \boxed{} \text{ A}$$

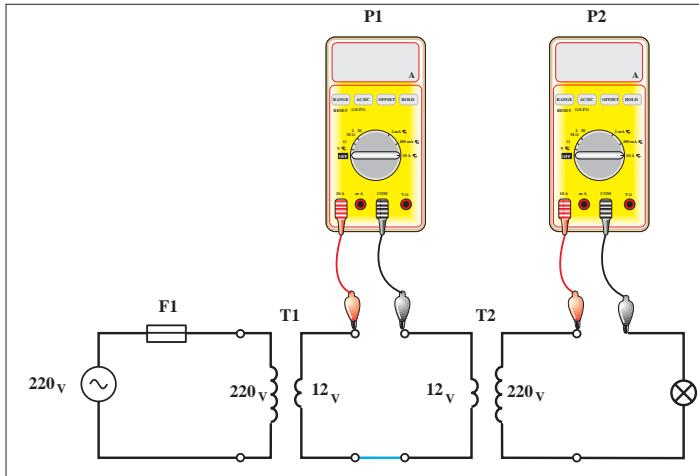


شکل ۳-۴۶



شکل ۳-۴۷

از مجموع مقادیر به دست آمده در مراحل مختلف چه نتیجه ای می گیرید؟

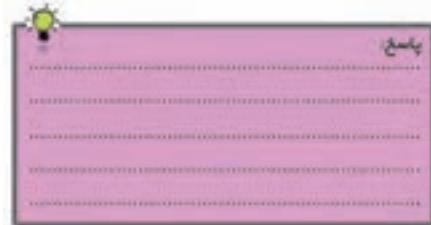

ساعات آموزشی		
نظری	عملی	جمع

۱۵-۳ کار عملی (۳)



هدف: بررسی تصاویر ولتاژ بی باری و بارداری ترانسفورماتور یک به یک (ایزوله)

وسایل و بجهزیات مورد نیاز: برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

ردیف	نام وسیله یا ابزار	حرف مشخصه	تعداد	توضیحات
۱	ترانسفورماتور ۲۲۰V / ۲۲۰V	T _۱	۱	
۲	آوومتر	P _۲ و P _۱	۱	
۳	فیوز مینیاتوری تک فاز	F _۱	۱	
۴	دوشاخه	-	۱	
۵	لامپ ۲۵W / ۲۲۰V	E _۱	۱	
۶	سرپیچ (پایه لامپ)	-	۱	
۷	گیره سوسماری	-	۶	
۸	سیم چین	-	-	
۹	سیم لخت کن	-	۱	
۱۰	پیچ گوشته	-	۱	
۱۱	سیم افshan	۱/۵ میلی متر	۱۰	


اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز ، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.

۱-۳-۱۵-۳ - مراحل اجرای کار

سیم پیچ اولیه‌ی ترانسفورماتور $220\text{V}/220\text{V}$ را مطابق شکل‌های ۳-۴۸ و ۳-۴۹ به شبکه‌ی تک فاز 220 ولت اتصال دهید و مدار را وصل کنید.

آومتر را روی حالت ولت متر AC و با ضریب (رنج) بزرگ‌تر یا مساوی 250V قرار دهید.


فیش‌های هر دو آومتر را طبق شکل ۳-۵۰ به دو سر سیم پیچ اولیه و ثانویه اتصال دهید و ولتاژ‌های اولیه و ثانویه را در حالت بی‌باری مطابق شکل ۳-۵۱ اندازه‌گیری کنید.

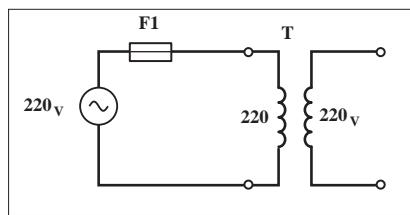

شکل ۳-۴۸




شکل ۳-۴۹

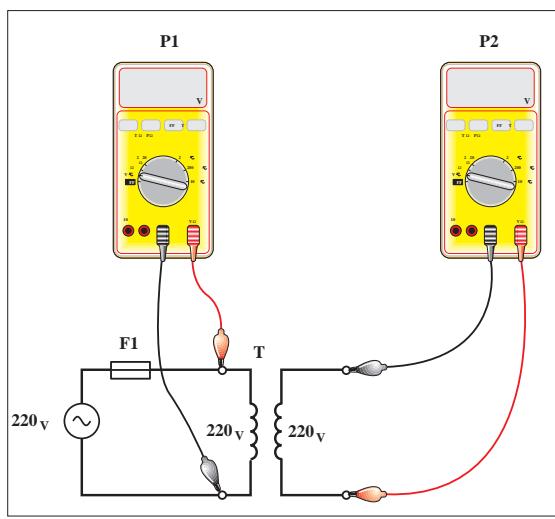


شکل ۳-۵۰



شکل ۳-۵۱

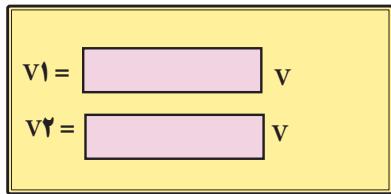

مدار را قطع کنید و آومتر را در حالت آمپر متر AC با بیشترین رنج جریانی قرار دهید. فیش‌های آومترها را به صورت سری در مسیر سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه مطابق شکل ۳-۵۲ قرار دهید.

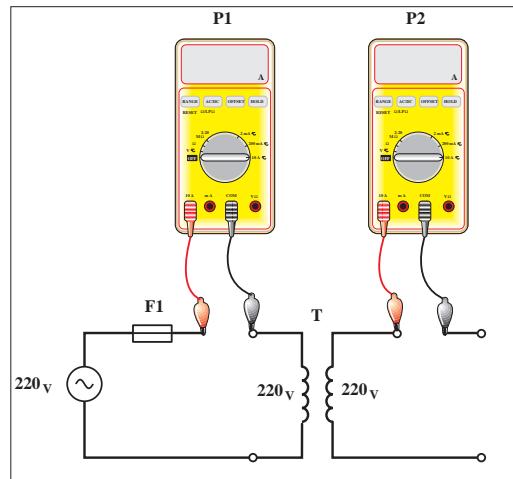


شکل ۳-۵۲

مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم پیچی های اولیه و ثانویه را در حالت بی باری مطابق شکل ۳-۵۳ بخوانید و یادداشت کنید.

مدار را قطع کنید و یک لامپ ۲۲۰ ولت را طبق شکل ۳-۵۵ در مدار ثانویه ترانسفورماتور قرار دهید.



شکل ۳-۵۳

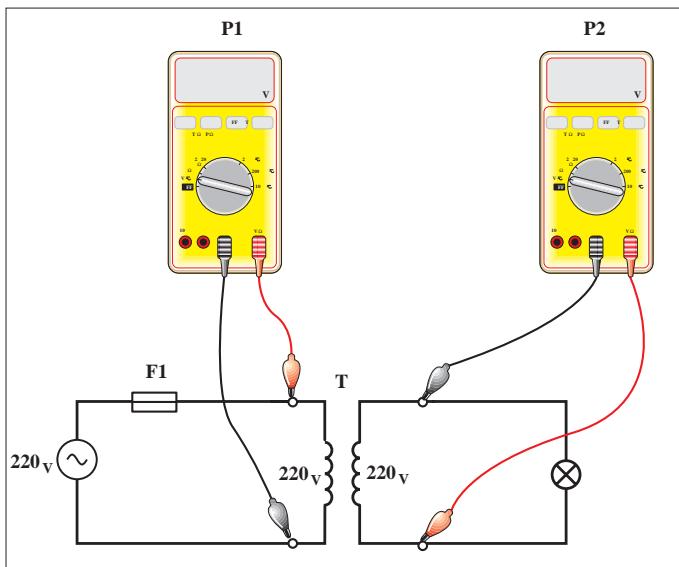

شکل ۳-۵۴


آومتر را در حالت ولت متر AC قرار دهید و ولتاژ های سیم پیچی اولیه و ثانویه را در حالت بارداری مطابق شکل های ۳-۵۴ و ۳-۵۵ اندازه گیری کنید.

مدار را قطع کنید و آومتر را در حالت آمپر متر AC با بیشترین رنج قرار دهید.


آومتر را به صورت سری در مسیر سیم پیچی های اولیه و ثانویه مطابق شکل ۳-۵۶ قرار دهید.



شکل ۳-۵۵

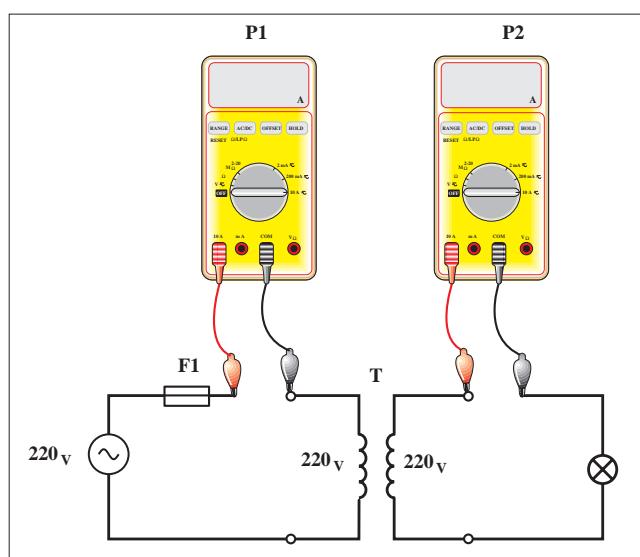

شکل ۳-۵۶

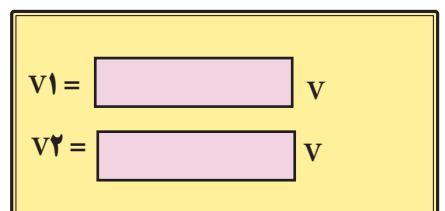


 مدار را وصل کنید و مقدار جریان سیم پیچی های اولیه و ثانویه را در حالت بارداری مطابق شکل ۳-۵۷ اندازه گیری کنید.



شکل ۳-۵۷

$I_1 =$		A
$I_2 =$		A

 از مجموع مقادیر به دست آمده در مراحل مختلف چه نتیجه ای می گیرید؟

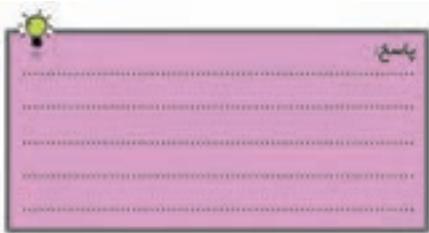


- تعیین سیم پیچی های اولیه و ثانویه و تشخیص سالم بودن آن ها

* تشخیص سالم بودن سیم پیچی ها و عایق ترانسفورماتور :


برای تشخیص و اطمینان از سالم بودن سیم پیچی های اولیه و ثانویه یک ترانسفورماتور تک فاز به راحتی می توان با استفاده از یک اهمتر و اندازه گیری مقاومت اهمی این کار را انجام داد.

۱- ابتدا مطابق تصاویر شکل (۳-۵۸) مقاومت دو سر سیم پیچی های ترانسفورماتور را اندازه گیری می کیم اگر مقدار اهم یکی از سیم پیچی ها بیشتر از دیگری و یا مقدار اهم هر دو سیم پیچی مساوی باشند نشان دهنده آن است که هر دو سیم پیچی سالم است.

۲- در صورتی که بخواهیم از سالم بودن عایق بندی ترانس و سیم پیچی های ترانس اطمینان پیدا کنیم کافی است یک بار مقدار اهم بین سرهای سیم پیچی اولیه و ثانویه را نسبت به هم اندازه بگیریم. و بار دیگر سر سیم پیچی اولیه نسبت به بدنه (قب) و سر سیم پیچی ثانویه نسبت به بدنه ترانس را اندازه گیری کنیم.

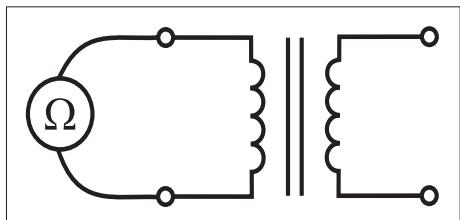


(a) مقاومت سیم پیچی اولیه

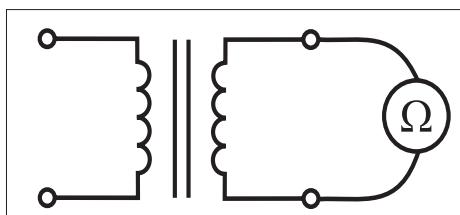

(b) مقاومت سیم پیچی ثانویه

شکل ۳-۵۸

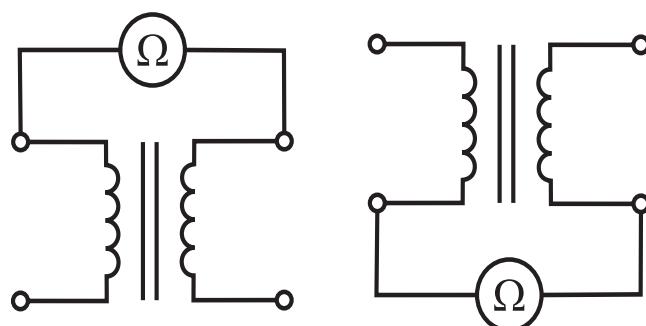


شکل ۳-۵۹

در صورتی که در هر دو حالت عقره اهم متر مقاومت خیلی زیاد (بی نهایت) را نشان دهد معرف آن است هم سیم پیچی های اولیه و ثانویه به یکدیگر با بدنه اتصالی ندارند و سیم پیچی ترانس سالم است.


* تعیین سیم پیچی های اولیه و ثانویه (فشار قوی و فشار ضعیف)

هر گاه فرض کنیم مشخصات روی ترانسفورماتور تک فازی از بین رفته باشد و بخواهیم سیم پیچی های آن را را مشخص کنیم از یک اهم متر می توان استفاده کرد. قبل از تشریح این روش می بایست به چند روش اشاره شود. از آنجایی که ترانسفورماتورها اغلب در دو حالت افزاینده ($V_2 > V_1$) و یا کاهنده ($V_2 < V_1$) به کار می روند در اینجا به شکل قراردادی و بدون توجه به وضعیت کاری آن اصطلاحاً به سمتی که دارای ولتاژ بیشتر است (فشار قوی) و طرفی که دارای ولتاژ کمتر باشد (فشار ضعیف) گفته شده است.

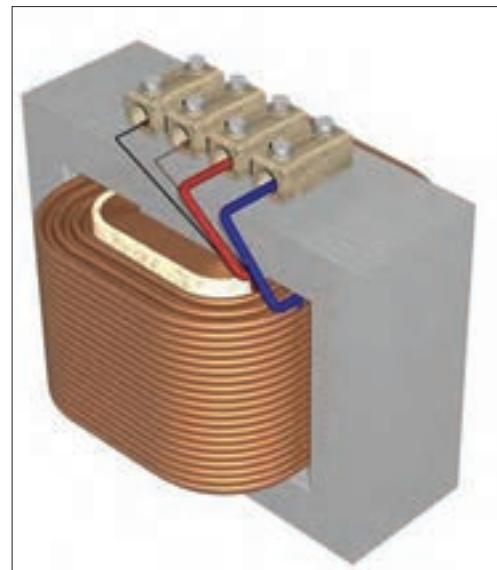

شکل ۳-۶۰

براساس همین مطلب و نکاتی که در قسمت اساس ترانسفورماتورها به آن اشاره شده است می دانیم؛ نیروی محرکه القایی و ولتاژ با تعداد دور سیم پیچی و جریان عبوری از آن با سطح مقطع سیم رابطه مستقیم دارد. از طرفی دیگر چون توان طرف اولیه و ثانویه ترانسفورماتورها محدود و نزدیک به هم است لذا با کمی تقریب (ایدها در نظر بگیریم) می توان مطابق شکل (۳-۶۲) نتیجه گرفت:

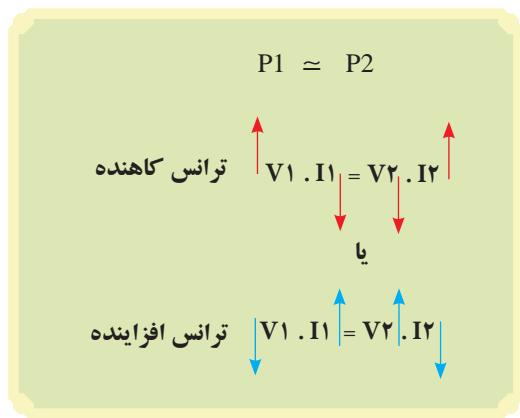

شکل ۳-۶۱

هر گاه ولتاژ در طرف اولیه بیشتر از ثانویه باشد (ترانس کاهنده) جریان عبوری از سیم پیچی اولیه آن کمتر از ثانویه است در نتیجه سطح مقطع سیم به کار رفته برای اولیه کوچکتر و بالطبع مقاومت سیم پیچی اولیه آن بیشتر از ثانویه خواهد شد.


$$\left(R \uparrow = \rho \frac{\ell}{A \downarrow} \right)$$

و در شرایطی بر عکس هر گاه ولتاژ در طرف اولیه کمتر از ثانویه باشد (ترانس افزاینده) جریان عبوری از سیم پیچی اولیه آن بیشتر از ثانویه است در نتیجه سطح مقطع سیم به کار رفته برای اولیه بزرگ‌تر و در نتیجه مقاومت سیم پیچی اولیه آن کمتر از ثانویه خواهد شد. از مجموعه مطالب ارائه شده چنین می‌توان نتیجه گرفت که:

$$R \downarrow = \rho \frac{\ell}{A \uparrow}$$

هر گاه ترانسفورماتور تکفازی بدون برچسب مشخصات در اختیار داشته باشیم، با اندازه گیری مقاومت سیم پیچی های طرف فشار قوی و فشار ضعیف و دست یابی به نتایج بیان شده در شکل (۳-۶۳) می‌توان سیم پیچی های آن را تعیین کرد.

همان طوری که مشخص است مقاومت سیم پیچی اولیه در ترانسفورماتور کاهنده بیشتر از سیم پیچی ثانویه و مقاومت سیم پیچی اولیه در ترانسفورماتور افزاینده کمتر از سیم پیچی ثانویه است.

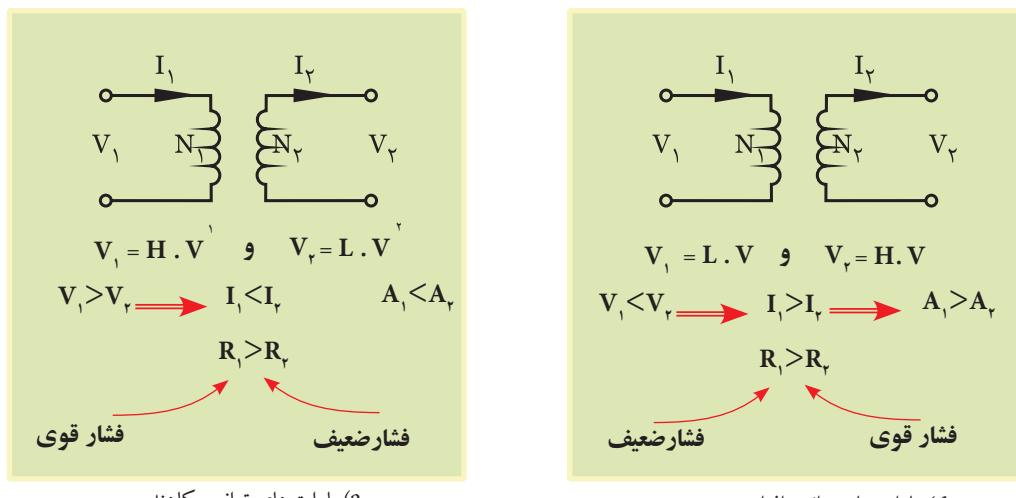

شکل ۳-۶۳

- 1- H.V- High Voltage
- 2- L.V - Low Voltage





ساعت آموزشی

نظری	عملی	جمع

۳-۱۶ کار عملی (۲)



هدف:

- I. تشخیص سالم بودن سیم پیچی ها و عایق ترانسفورماتور
- II. تعیین سیم پیچ فشار ضعیف و سیم پیچ فشار قوی

وسایل و تجهیزات مورد نیاز: برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.

ردیف	نام وسیله یا ابزار	حرف مشخصه	تعداد	توضیحات
۱	ترانسفورماتور تک فاز ۱۲۷/۲۲۰۷	T _۱	۱	
۲	فیوز مینیاتوری تک فاز	F _۱	۱	
۳	آوومتر	P _۲ و P _۱	۲	
۴	دوشاخه	-	۱	
۵	گیره سوسماری کوچک	-	۶	
۶	سیم افshan	۱/۵	۱۰ متر	
۷	سیم چین	-	۱	
۸	سیم لخت کن	-	۱	
۹	پیچ گوشته	-	۱	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.



مراحل اجرای کار

* تشخیص سالم بودن سیم‌پیچی‌ها



۱- یک ترانسفورماتور کاهنده ۲۲۰V/۱۲۷ را در نظر بگیرید.

۲- آومتر را روی حالت اهمتی قرار داده و مقدار مقاومت سیم‌پیچی‌های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور را مطابق شکل (۳-۶۴) اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

۳- با کمک اهمت موجود و مطابق شکل (۳-۶۵) یک بار مقاومت اهمی سرهای اول سیم‌پیچی‌های اولیه و ثانویه و بار دیگر مقاومت اهمی سرهای دوم سیم‌پیچی اولیه و ثانویه ترانسفورماتور را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

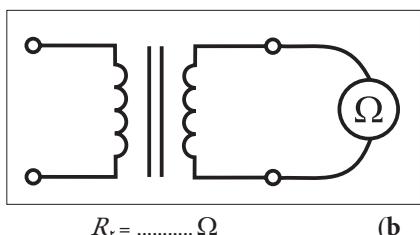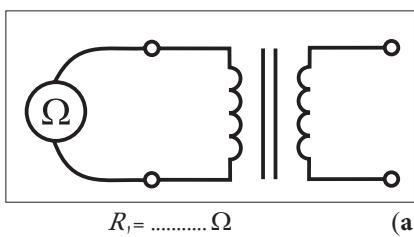


شکل ۳-۶۴

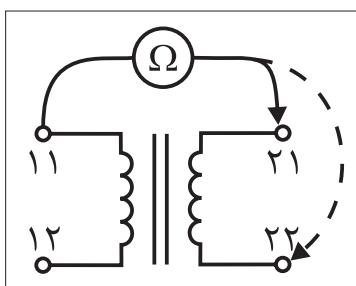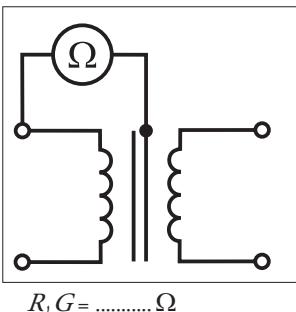

R_{11} به $R_{r1} = \dots \Omega$

R_{11} به $R_{r2} = \dots \Omega$

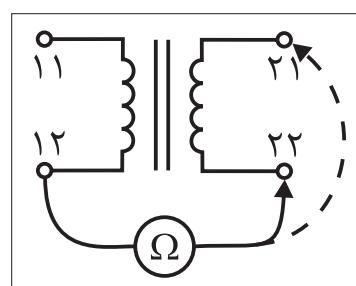

R_{12} به $R_{r1} = \dots \Omega$

R_{12} به $R_{r2} = \dots \Omega$

شکل ۳-۶۵

۴- با اهمت موجود به طور جداگانه مقدار مقاومت بین هر یک از سرهای ترانس با بدنه و هسته ترانسفورماتور را مطابق شکل (۳-۶۶) اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

۵- از مقایسه مقادیر مقاومتی اندازه‌گیری شده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ علت را توضیح دهید.

۶- با در اختیار گرفتن یک ترانسفورماتور افزاینده ۱۱۰V/۲۲۰V ۱۱۰ کلیه مراحل را از ابتدا تکرار کنید.

$R_p, G = \dots \Omega$

شکل ۳-۶۶



۷- بر اساس مقادیر مقاومتی اندازه‌گیری شده ترانسفورماتور $110\text{V}/220\text{V}$ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ علت را توضیح دهید.

مقادیر اندازه‌گیری شده ترانسفورماتور $110\text{V}/220\text{V}$	
$R_1 =$	Ω
$R_r =$	Ω
$R_{21} \text{ و } R_{11} =$	Ω
$R_{22} \text{ و } R_{11} =$	Ω
$R_{21} \text{ و } R_{12} =$	Ω
$R_{22} \text{ و } R_{12} =$	Ω
$R_1 G =$	Ω
$R_r G =$	Ω

* تعیین سیم‌پیچ فشار ضعیف و سیم‌پیچ فشار قوی

۱- ترانسفورماتور $220\text{V}/12\text{V}$ را با فرض این که هیچ گونه اطلاعات الکتریکی از آن نداریم در اختیار بگیرید.


۲- با اهمیت موجود مقدار مقاومت سیم‌پیچی اولیه و مقاومت سیم‌پیچی ثانویه را مطابق شکل (۳-۶۷) اندازه‌گیری کنید.

۳- از مقادیر اهمی اندازه‌گیری شده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ علت را توضیح دهید.


۴- ترانسفورماتور $110\text{V}/220\text{V}$ را با فرض این که هیچ گونه اطلاعات الکتریکی از آن نداریم در اختیار بگیرید.

۵- با اهمیت موجود مقدار مقاومت سیم‌پیچی اولیه و مقاومت سیم‌پیچی ثانویه را مطابق شکل (۳-۶۸) اندازه‌گیری کنید.

۶- از مقادیر اهمی اندازه‌گیری شده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ علت را توضیح دهید.

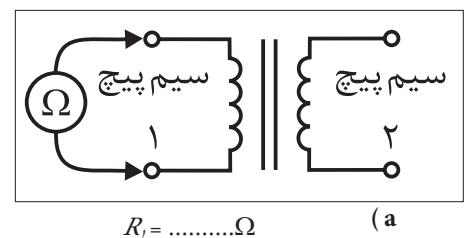


$$R_1 = \Omega$$

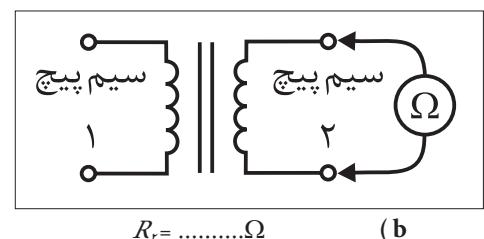


$$R_r = \Omega$$

شکل ۳-۶۷

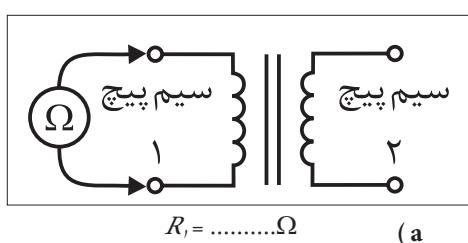

$$(a)$$

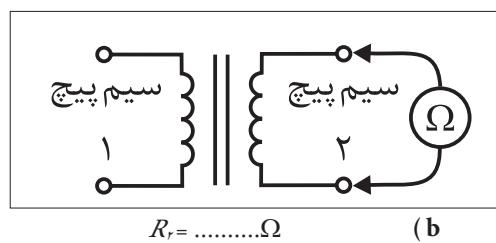


$$(b)$$

شکل ۳-۶۸

موازی کردن ترانسفورماتورهای تک فاز

هر گاه ۸ ترانسفورماتور تک فازی در اختیار داشته باشیم که جریان ثانویه آن تأمین کننده جریان مصرف کننده (بار) نباشد لازم است تا یک ترانسفورماتور تک فاز دیگر با آن موازی کنیم تا مسیر دومی برای تأمین جریان بار پدید آید.

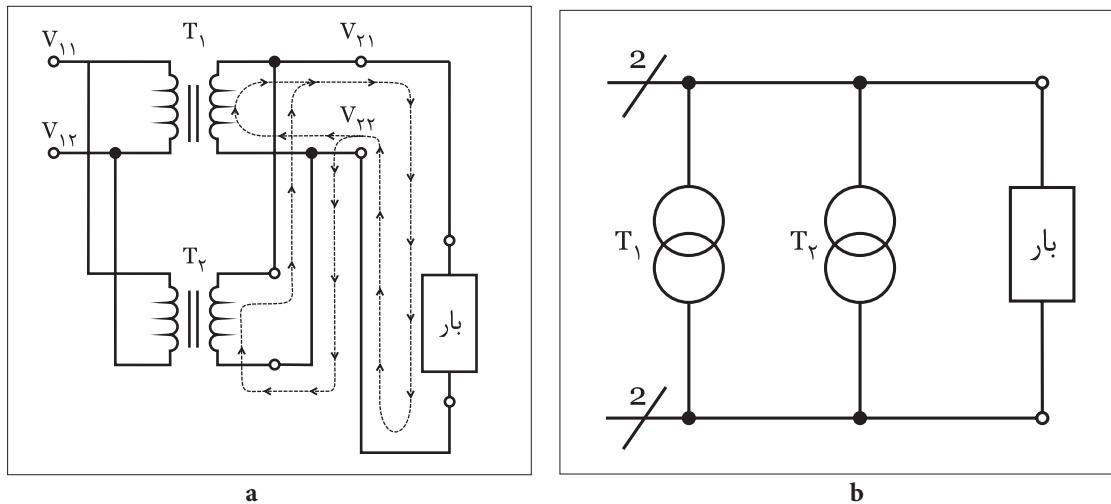


شکل ۳-۶۹- شماتی فنی مدار دو ترانسفورماتور تک فاز موازی شده

برای موازی (پارالل) کردن دو ترانسفورماتور تک فاز لازم است تا حداقل سه شرط زیر بین دو ترانسفورماتور برقرار باشد.


- ۱- ولتاژهای خروجی (ثانویه) هر دو ترانسفورماتور برابر باشند.
- ۲- ترجیحاً توانهای آنها یکی باشد. (در صورت وجود اختلاف بین توانها از سه برابر تجاوز نکند).

۳- سرهای همنام سیم پیچی های ثانویه ترانسفورماتورهای بیکدیگر متصل شوند. دو مورد اول از روی برچسب مشخصات ترانسفورماتور مشخص و قابل کنترل و رعایت است. اما برای رعایت شرط سوم لازم است تا ابتدا سیم پیچی اولیه ترانس دوم به شبکه تک فاز متصل شود و سپس با روش ولت متری مطابق شکل (۳-۷۰) طی دو مرحله ولتاژ بین دو سر ثانویه ترانس دوم (T_2) با تک تک سرهای ثانویه ترانس اول (T_1) اندازه گیری شود.

هرگاه ولت متر مقدار صفر ولت را نشان داد آن سر سیم پیچی ثانویه ترانس دوم (T_2) با سر ثانویه ترانس اول (T_1) همنام بوده و می‌بایست به یکدیگر متصل شوند و در غیر این صورت باید سر سیم ثانویه ترانس دوم (T_2) را تغییر داده و مجدداً اندازه گیری کرد.

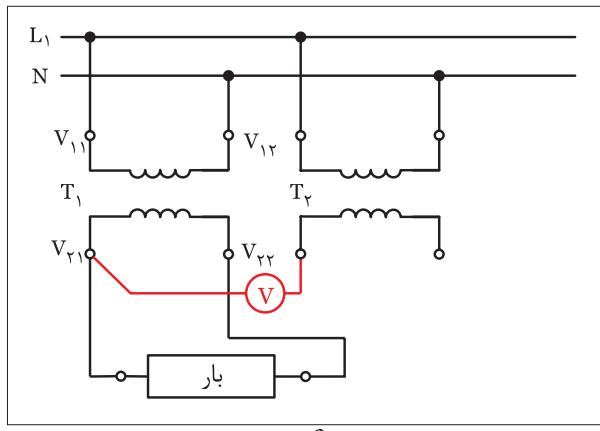

a

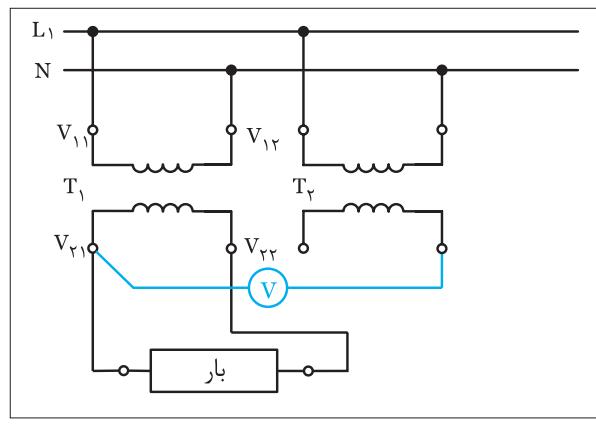

b

شکل ۳-۷۰

ساعات آموزشی		
نظری	عملی	جمع

۱۷-۳ کار عملی (۵)



هدف: موازی (پارالل) کردن ترانسفورماتورهای تک فاز

وسایل و تجهیزات مورد نیاز: برای اجرای کارهای عملی از جدول ابزارها به همراه وسائل معرفی شده در جدول زیر استفاده کنید.


ردیف	نام وسیله یا ابزار	حرف مشخصه	تعداد	توضیحات
۱	ترانسفورماتور تک فاز ۲۲۰V / ۱۲۷V	T _۱	۲	
۲	فیوز مینیاتوری تک فاز	F _۱	۱	
۳	آوومتر	P _۲ , P _۱	۲	
۴	دوشاخه	-	۱	
۵	لامپ ۲۵W / ۱۲V	E _۱	۱	
۶	سرپیچ (پایه لامپ)	-	۱	
۷	گیره سوسماری کوچک	-	۶	
۸	سیم افشار	۱/۵	۱۰ متر	
۹	سیم چین	-	۱	
۱۰	سیم لخت کن	-	۱	
۱۱	پیچ گوشتی	-	۱	

اجرای هر کار عملی نیاز به تئوری هایی در ارتباط با عملیات کارگاهی دارد. در هر کار عملی متناسب با نیاز، مدت زمانی به آن اختصاص می یابد. این زمان عملاً جزء ساعات کار عملی محسوب شده است.




مراحل اجرای کار


- ۱- دو ترانسفورماتور ۲۲۰V/۱۲V را در اختیار بگیرید.
- ۲- یکی از ترانسفورماتورها را مطابق شکل (۳-۷۱) به شبکه متصل کرده و در مسیر ثانویه آن یک لامپ با جریان دریافتی زیاد (بیش از جریان ثانویه ترانسفورماتور) قرار دهید.
- ۳- نور لامپ را مشاهده کرده و علت را توضیح دهید.
- ۴- ترانسفورماتور دوم را در کنار ترانسفورماتور اول قرار داده و سیم پیچی اولیه آن را به شبکه تک فاز وصل کنید.
- ۵- با کمک یک ولت‌متر AC ولتاژ سر اول سیم پیچی ثانویه ترانسفورماتور دوم را نسبت به سر اول سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور اول اندازه‌گیری کرده و یادداشت کنید.
- ۶- به همین ترتیب و با ولت‌متر AC ولتاژ سر اول سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور دوم را نسبت به سر دوم سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور اندازه‌گیری کرده و یادداشت کنید.
- ۷- با توجه به مقادیر به دست آمده شکل صحیح اتصال جهت پارالل شدن را برقرار کنید. شکل (۳-۷۵)
- ۸- نور لامپ را مشاهده کرده و علت را توضیح دهید.

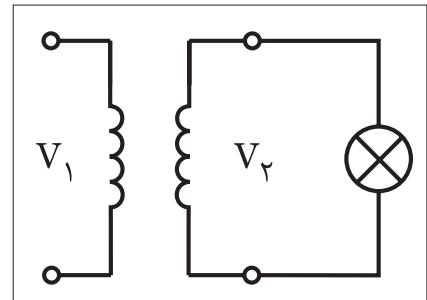


شکل ۳-۷۱

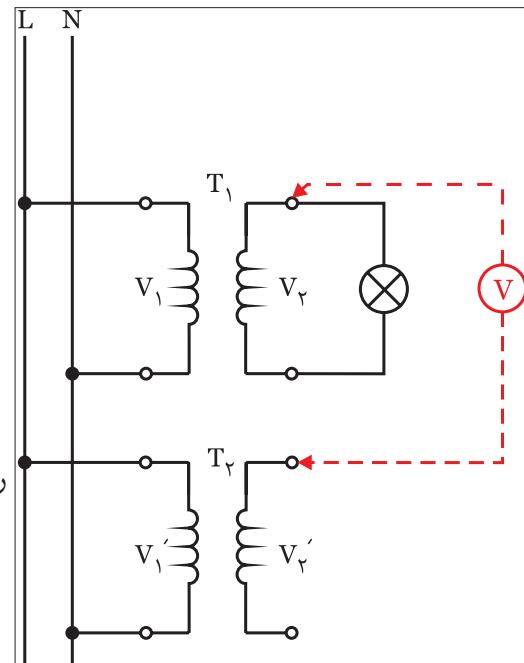


شکل ۳-۷۲

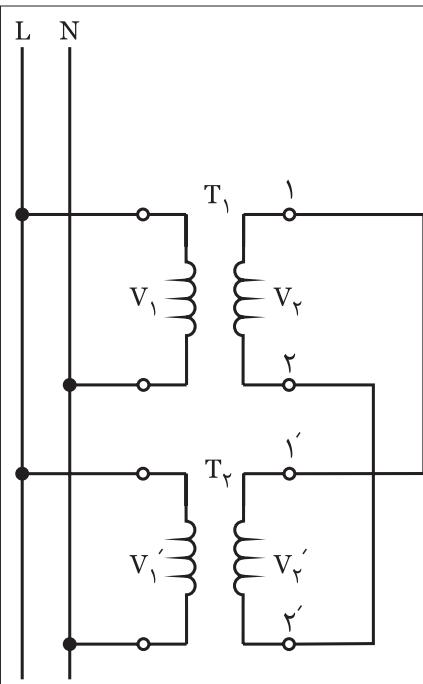

شکل ۳-۷۵

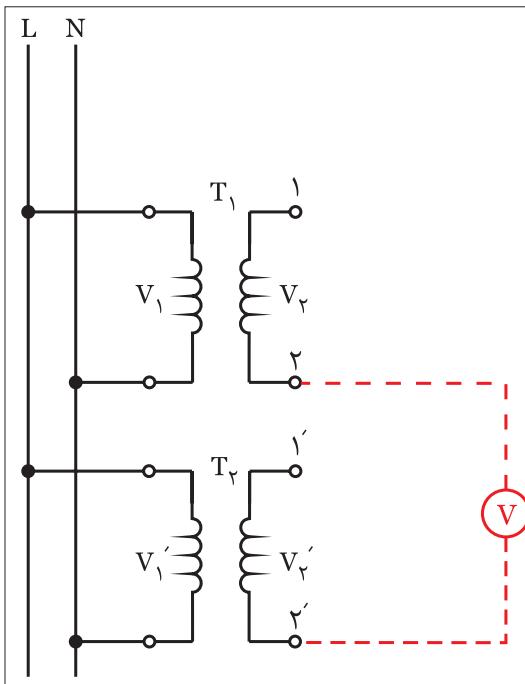

شکل ۳-۷۴

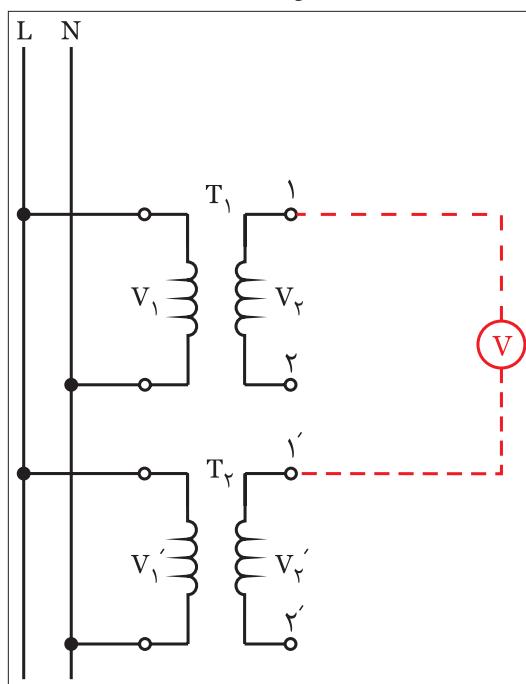

شکل ۳-۷۳


ترانسفورماتور سه فاز

ساختار کلی ترانسفورماتورهای سه فاز مشابه ترانسفورماتورهای تکفاز است چرا که از دو قسمت I سیم پیچی II، هسته تشکیل شده و بر پایه پدیده القا کار می‌کنند.

در شکل کلی می‌توان این طور تصور کرد که یک ترانسفورماتور سه فاز در واقع از سه ترانسفورماتور تکفاز تشکیل شده است. چرا که از سه گروه سیم پیچی که هر یک دارای اولیه و ثانویه‌ای مستقل هستند تشکیل شده و هسته این نوع ترانسفورماتورها نیز از سه قسمت (سه بازو) تشکیل شده که سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه روی آن پیچیده می‌شوند. شکل (۳-۷۶) تصویر یک ترانسفورماتور سه فاز را نشان می‌دهد. سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه هر فاز ترانسفورماتورهای سه فاز اغلب روی یک بازوی هسته پیچیده می‌شوند تا پدیده القانیروی محرک بهتر انجام شده و در نهایت خروجی با تلفات کم‌تری داشته باشیم.

شکل ۳-۷۶



















از آنجایی که سه گروه سیم پیچی اولیه و سه گروه سیم پیچی ثانویه در این ترانسفورماتورها وجود دارد لذا در نهایت شش سرسیم اولیه و شش سرسیم ثانویه مشابه شکل (۳-۷۷) پدید می‌آید که معمولاً سه گروه سیم پیچی اولیه و ثانویه در قالب یکی از اتصال ستاره ($\text{---} \backslash \text{---}$)، مثلث (Δ) یا زیگزاگ ($\text{---} \backslash \text{---} / \text{---} \backslash \text{---}$) به یکدیگر متصل می‌شوند.

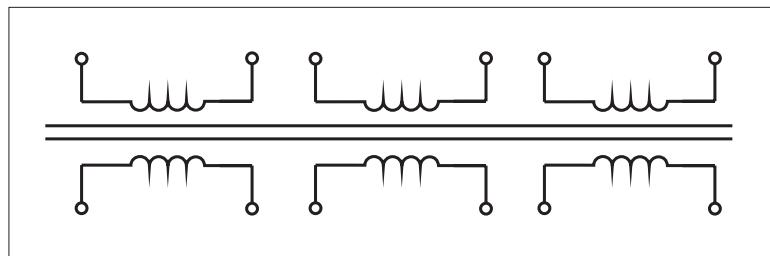

شکل ۳-۷۷

بر همین اساس چون نحوه اتصال و کنار هم قرار گرفتن سیم پیچی‌های اولیه و ثانویه می‌تواند متفاوت باشد به همین خاطر بین ولتاژهای اولیه و ثانویه ترانسفورماتور سه فاز اختلاف فازی پدید می‌آید که معمولاً اندازه آن را با عددی که تحت عنوان "گروه ترانسفورماتورهای سه فاز" می‌شناسیم مشخص می‌شود. برای به دست آوردن اندازه اختلاف فاز بین اولیه و ثانویه باید عدد گروه ترانسفورماتور را در عدد 30° درجه ضرب کنیم.

جدول زیر تمامی حالات اتصال سیم پیچی های اولیه و ثانویه را به همراه
گروه های استاندارد ترانسفورماتوری نشان می دهد.

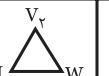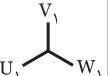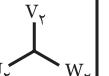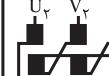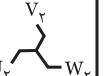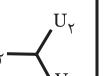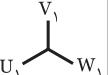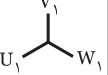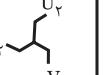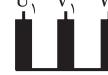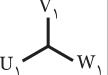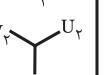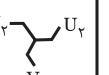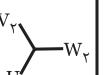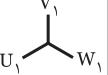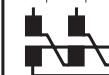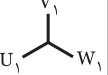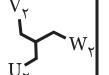نام گروه	گروه اتصال	شمای اتصال		شمای برداری		نسبت تبدیل $\frac{V_1}{V_2}$
		ولتاژ اولیه	ولتاژ ثانویه	ولتاژ اولیه	ولتاژ ثانویه	
۱	Dd°					$\frac{W_1}{W_2}$
	Yy°					$\frac{W_1}{W_2}$
	Dz°					$\frac{\sqrt{3}W_1}{\sqrt{3}W_2}$
۲	Dyδ					$\frac{W_1}{\sqrt{3}W_2}$
	Ydδ					$\frac{\sqrt{3}W_1}{W_2}$
	Yzδ					$\frac{\sqrt{3}W_1}{\sqrt{3}W_2}$
۳	Ddε					$\frac{W_1}{W_2}$
	Yyε					$\frac{W_1}{W_2}$
	Dzε					$\frac{\sqrt{3}W_1}{\sqrt{3}W_2}$
۴	Dy11					$\frac{W_1}{\sqrt{3}W_2}$
	Yd11					$\frac{\sqrt{3}W_1}{W_2}$
	Yz11					$\frac{\sqrt{3}W_1}{\sqrt{3}W_2}$

در این جدول مفهوم حروف اختصاری گروه اتصال ترانسفورماتورها به

شرح زیر است:


y یا Y - اتصال ستاره

d یا D - اتصال مثلث

z یا Z - اتصال زیگزاگ


امروزه چون انتقال و توزیع انرژی الکتریکی به صورت سه فاز از نظر اقتصادی با صرفه‌تر و دارای راندمان بالایی است لذا از ترانسفورماتورهای سه فاز در شبکه‌های انتقال و توزیع استفاده می‌شود.

در شکل (۳-۷۸) تصویر ساده‌ای از زمینه کاربرد ترانسفورماتورهای سه فازه در شبکه‌های الکتریکی نشان داده شده است.

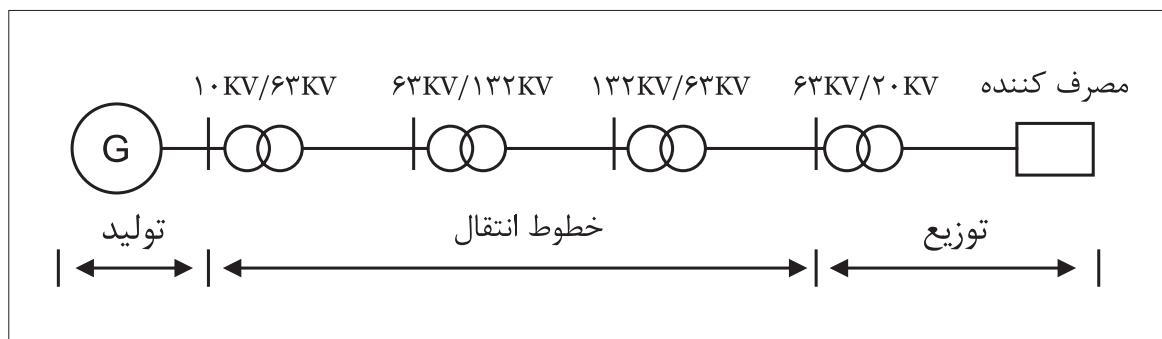

شکل ۳-۷۸

شکل (۳-۷۹) تصویر واقعی یک ترانسفورماتور سه فاز توزیع با قدرت زیاد را نشان می‌دهد.

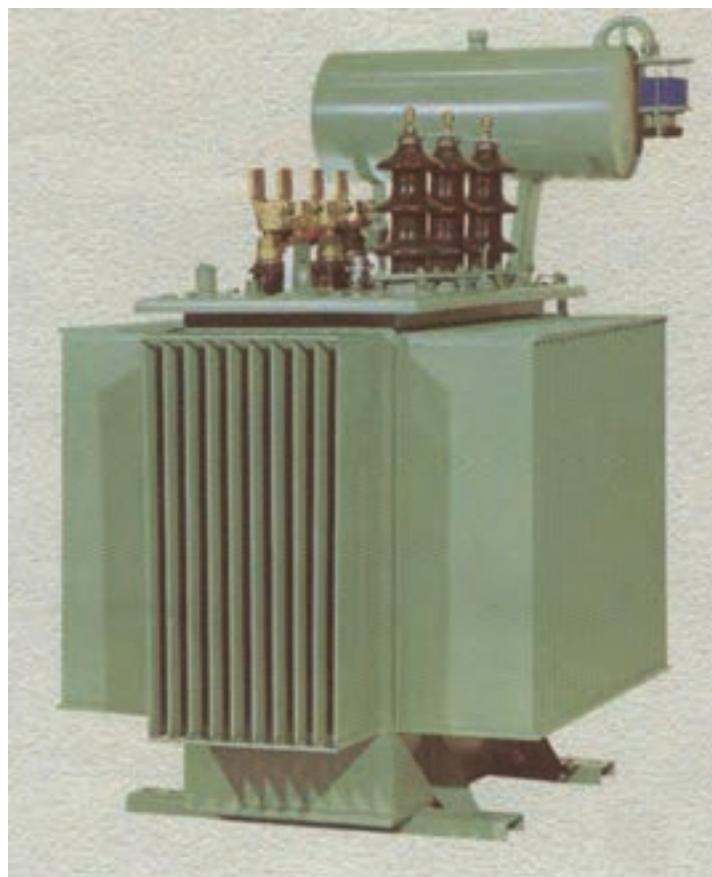

شکل ۳-۷۹

آزمون پایانی (۳)

۱- ترانسفورماتور ماشینی است که:

الف) در نوع انرژی تغییر ایجاد می کند.

ب) در فرکانس انرژی الکتریکی ورودی تغییر به وجود می آورد.

ج) در اندازه ولتاژ و جریان الکتریکی تغییراتی ایجاد می کند.

د) در اندازه ولتاژ و جریان الکتریکی تغییراتی ایجاد نمی کند.

۲- کدام مورد لزوم استفاده از ترانسفورماتورها نیست؟

الف) ایجاد تطبیق امپدانس در مدار جداگانه

ب) ایزوله کردن یک قسمت از قسمت دیگر

ج) افزایش تلفات خطوط در شبکه های انتقال انرژی

د) دوربودن محل های تولید انرژی از محل های مصرف

۳- جنس هسته ای ترانسفورماتورها از است.

الف) آهن سخت یا فولاد سیلیکون دار ب) آهن نرم یا فولاد

ج) آهن سخت یا فولاد د) آهن نرم یا فولاد سیلیکون دار

۴- در کدام ترانسفورماتورها از سیم لاکی با مقطع چهار گوش استفاده می شود؟

الف) ترانسفورماتور بزرگ برای قسمت ولتاژ کم تر

ب) ترانسفورماتور بزرگ برای قسمت ولتاژ بیش تر

ج) ترانسفورماتور کوچک برای قسمت ولتاژ کم تر

د) ترانسفورماتور ایزوله

۵- علت ورق ورق ساختن هسته ای ترانسفورماتورها کدام مورد است؟

الف) افزایش حجم مواد مغناطیسی ب) افزایش رلوکتانس

ج) کاهش وزن ترانسفورماتور د) کاهش تلفات داخلی

۶- در صورت اتصال بار به ثانویه و افزایش جریان ثانویه شار هسته

.....

الف) مقدار کمی کاهش می یابد

ب) ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد

ج) مقدار کمی افزایش می یابد

د) تغییری نمی کند

۷- در شرایط بی باری ترانسفورماتور طبق قانون مقدار E_1 با

الف) فاراده - E_2 مخالف ب) لنز - E_2 موافق

ج) لنز - V_1 مخالف د) فاراده - V_1 موافق

۸- اصطلاحاً به ورق های آهن سیلیس دار ورقه های گویند.

الف) باکلیت ب) دیناموبلش

ج) سیلیکنی د) جداره ای

۹— کدام یک از موارد زیر از جمله برش های معمول ورق های هسته ترانسفورماتور نیست؟

الف) EI ب) EE ج) UI د) LI

۱۰— علت به وجود آمدن نیروی محرک در سیم پیچی ثانویه ترانسفورماتور چیست؟

- الف) اثر فوران ثابت روی سیم پیچ متحرک
- ب) اثر فوران متغیر روی سیم پیچ متحرک
- ج) اثر فوران ثابت روی سیم پیچ ثابت
- د) اثر فوران متغیر روی سیم پیچ ثابت

۱۱— کدام یک از روابط زیر در یک ترانسفورماتور ایده آل صحیح است؟

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \quad \text{الف) } \frac{E_1}{E_2} = \frac{V_2}{V_1}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2} \quad \text{ج) } \frac{E_2}{E_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

۱۲— هر گاه ولتاژ اولیه ترانسفورماتور ایده آلی ۲۲۰ ولت، تعداد دور اولیه ۲۰۰ و تعداد دور ثانویه آن ۱۰۰ دور باشد ولتاژ القایی در سیم پیچ ثانویه آن چند ولت است؟

الف) ۴۴۰ ب) ۱۱۰ ج) ۴۴ د) ۱۱

۱۳— کدام یک از روابط زیر درباره ترانسفورماتور کاوهنده صحیح نیست؟

الف) $N_1 > N_2$ ب) $V_1 > V_2$

ج) $N_1 < N_2$ د) $I_1 < I_2$

۱۴— کدام یک از ترانسفورماتورهای زیر را برای بالابردن درجه حفاظتی نمی توان به کار برد؟

الف) یک به یک ب) ایزوله ج) جدا کننده د) افزاینده

۱۵— در یک ترانسفورماتور بین سیم پیچ های اولیه و ثانویه، وجود دارد.

- الف) ارتباط الکتریکی
- ب) ارتباط مغناطیسی
- ج) ارتباط مغناطیسی و الکترواستاتیکی
- د) ارتباط الکتریکی و الکترواستاتیکی

پاسخ پیش آزمون (۳)

د	ج	ب	الف	- ۱
د	ج	ب	الف	- ۲
د	ج	ب	الف	- ۳
د	ج	ب	الف	- ۴
د	ج	ب	الف	- ۵

پاسخ آزمون پایانی (۳)

د	ج	ب	الف	- ۱
د	ج	ب	الف	- ۲
د	ج	ب	الف	- ۳
د	ج	ب	الف	- ۴
د	ج	ب	الف	- ۵
د	ج	ب	الف	- ۶
د	ج	ب	الف	- ۷
د	ج	ب	الف	- ۸
د	ج	ب	الف	- ۹
د	ج	ب	الف	- ۱۰
د	ج	ب	الف	- ۱۱
د	ج	ب	الف	- ۱۲
د	ج	ب	الف	- ۱۳
د	ج	ب	الف	- ۱۴
د	ج	ب	الف	- ۱۵

منابع و مأخذ



- ۱- ماشین های الکتریکی مترجم: صدوqi و ... مؤلف: استفن چاپمن
- ۲- ماشین های الکتریکی (جلد ۴) مترجم: سعید شعاری نژاد مؤلف: بیال تراڑا
- ۳- موتورهای الکتریکی مترجم: فریدون قیطرانی مؤلف: هاری میلیف
- ۴- فرمان الکتریکی مترجم: براعلی مشکاتی مؤلف: حسین رحمتی زاده
- ۵- کارگاهی (مدار فرمان) مترجم: فریدون علومی مؤلف: حسین رحمتی زاده
- ۶- برق صنعتی مترجم: فریدون علومی مؤلف: شهرام خدادادی
- ۷- جزوی درسی کارگاه مدار فرمان مؤلف: شهرام خدادادی
- ۸- جدول های مهندسی برق
- ۹- تعدادی از کتب موجود در زمینه برق صنعتی در حد تهیه تصویر
- ۱۰- کاتالوگ های مختلف از شرکت های

AEG - CAMSCO-Telemechanic- SEMENS - Noeller - ELCA - hellermann- Moeller.

11 - Electrician's Technical Reference (motors) By: DAVID R.Carpenter

12 - Wiring Manual - Automation and Power Distribution Moeller.

