

## فصل دوم

### ساعات آموزش

نظری	عملی	جمع
۱	۴	۵

## محاسبه‌ی عملی ترانسفورماتور

**هدف‌های رفتاری:** از هنرجو انتظار می‌رود در پایان این فصل بتواند :

- ۱- سطح مقطع هسته‌ی ترانسفورماتور را محاسبه کند.
- ۲- تعداد دور اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور را محاسبه کند.
- ۳- قطر سیم لامپ برای سیم پیچ اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور را محاسبه کند.
- ۴- ورقه‌ی مناسب برای هسته‌ی ترانسفورماتور را انتخاب کند.
- ۵- قرقه‌ی مناسب برای ترانسفورماتور را انتخاب کند.

## ۲- محاسبه‌ی عملی ترانسفورماتورها

که جریان دو آمپر باید از آن عبور کند به شبکه‌ی  $22^{\circ}$  ولت وصل کنیم، باید از ترانسفورماتوری که در آن  $22^{\circ} = U_1$  و  $12^{\circ} = U_2$  و  $I_2 = 2A$  است، استفاده کنیم. برای ساختن و پیچیدن یک ترانسفورماتور به معلومات زیر نیاز داریم که باید محاسبه یا طراحی شوند :

- ۱- محاسبه‌ی سطح مقطع هسته‌ی ترانسفورماتور.
- ۲- تعداد دور سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور.
- ۳- قطر سیم‌های لامپ برای سیم پیچ اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور.
- ۴- شماره‌ی استاندارد ورقه‌های ترانسفورماتور.
- ۵- ابعاد و اندازه‌های اجزای تشکیل دهنده‌ی قرقه‌ی ترانسفورماتور.

اگر نون به محاسبه‌ی عملی پارامترهای بالا می‌بردازیم.

برای محاسبه و طراحی ترانسفورماتور، به یک مجموعه معلومات اولیه نیازمندیم تا با استفاده از آن، پارامترهای مجھول را محاسبه کنیم و ترانسفورماتور را بسازیم. مشخصات معلوم، با توجه به موقعیت و مورد استفاده ترانسفورماتور به دست می‌آیند که برای یک ترانسفورماتور کوچک عبارت‌اند از :

- ۱- ولتاژ اولیه  $U_1$  : ولتاژ منبع تغذیه (شبکه) است و هدف از ساختن ترانسفورماتور، تبدیل این ولتاژ به مقادیر کم تر یا بیشتر می‌باشد.
- ۲- ولتاژ ثانویه  $U_2$  : ولتاژی است که هدف ما به دست آوردن آن است و مصرف کننده با این ولتاژ کار می‌کند.
- ۳- جریان ثانویه  $I_2$  : جریانی است که از مصرف کننده مورد نظر عبور می‌کند.

برای مثال، اگر بخواهیم یک مصرف کننده‌ی ۱۲ ولت را

برای پیدا کردن مجموع آهن و عایق مورد نیاز  $S'_{Fe}$  می‌توان از فرمول زیر که در آن  $95\% / 85\%$  است،  $K_{Fe} = 0.95 / 0.85$  است، استفاده کرد؛ بنابراین:

$$S'_{Fe} = \frac{S_{Fe}}{K_{Fe}}$$

یعنی، باید قرقه دارای سطح  $S'_{Fe}$  برای جازدن ورقه‌های ترانس باشد تا سطح آهن خالص برابر  $S_{Fe}$  شود. در محاسبه‌های معمولی می‌توان مقدار  $K_{Fe}$  را برابر با  $0.9$  انتخاب کرد.

## ۱-۲-محاسبه‌ی تعداد دور اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور

برای تعیین تعداد دور سیم‌پیچ اولیه و ثانویه‌ی یک ترانسفورماتور می‌توان از روابط اصلی زیر استفاده کرد.

$$U_1 = 4 / 44 \times N_1 \times B_{Max} \times S_{Fe} \times f$$

$$U_2 = 4 / 44 \times N_2 \times B_{Max} \times S_{Fe} \times f$$

در این رابطه:

$$U_1 \text{ ولتاژ اولیه بر حسب ولت}$$

$$U_2 \text{ ولتاژ ثانویه بر حسب ولت}$$

$$N_1 \text{ تعداد دور اولیه}$$

$$N_2 \text{ تعداد دور ثانویه}$$

$$B_{Max} \text{ اندازه کسیون بر حسب تسلا (T)}$$

$S_{Fe}$  سطح مقطع آهن خالص بر حسب متر مربع ( $m^2$ )  $f$  فرکانس بر حسب هرتز (Hz) است.

اگر اندازه کسیون بر حسب گوس (G) و سطح مقطع آهن خالص بر حسب سانتی‌متر مربع باشد، چون  $G = 10^4 T = 10^3 cm^{-2}$  است، بنابراین می‌توان از روابط زیر استفاده کرد:

$$U_1 = 4 / 44 \times N_1 \times B_{Max} \times S_{Fe} \times f \times 10^{-8}$$

$$U_2 = 4 / 44 \times N_2 \times B_{Max} \times S_{Fe} \times f \times 10^{-8}$$

از رابطه‌ی بالا می‌توانیم تعداد دور برای اولیه و ثانویه را به دست آوریم.

$$N_1 = \frac{U_1 \times 10^8}{4 / 44 \times B_{Max} \times S_{Fe} \times f}$$

## ۱-۳-محاسبه‌ی سطح مقطع هسته‌ی ترانسفورماتور

برای محاسبه‌ی سطح مقطع هسته‌ی ترانسفورماتور می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

$$S_{Fe} = K \sqrt{P_{S_1}}$$

در این رابطه  $S$  سطح مقطع خالص هسته بر حسب سانتی‌متر مربع و  $P_{S_1}$  قدرت ظاهری اولیه‌ی ترانسفورماتور بر حسب ولت آمپر است. ضرب  $K$  به جنس هسته و نقطه‌ی کار ترانسفورماتور بستگی دارد و بین  $0.8 / 0.2$  است. برای ترانسفورماتورهای کوچک کم قدرت می‌توان  $K = 1$  یا  $K = 0.9$  را انتخاب کرد. بهتر است برای ترانسفورماتورهای معمولی ضرب  $K = 0.2$  انتخاب شود.

قدرت اولیه به قدرت ثانویه  $P_{S_2}$  یعنی قدرت مورد نیاز بار بستگی دارد. در ترانسفورماتورهای ایده‌آل  $P_1 = P_2$  است اما در ترانسفورماتورهای واقعی، به علت تلفات کلی ترانسفورماتور همیشه  $P_{S_2} < P_{S_1}$  و بازده (راندمان) از یک کمتر است. عموماً قدرت ظاهری ترانسفورماتور بر حسب ولت آمپر (VA) برای طرف ثانویه مشخص می‌شود و می‌توان آن را از ضرب ولتاژ ثانویه در جریان ثانویه ( $P_{S_2} = U_2 \times I_2 [VA]$ ) به دست آورد.

قدرت اولیه را می‌توان با در نظر گرفتن بازده

$$\frac{P_{S_2}}{P_{S_1}} = 0.95 \dots 0.75 \dots 0.5 \text{ از رابطه‌ی}$$

قدر ضرب بهره. برای ترانسفورماتورها از قدرت  $2500$  تا  $3500$  ولت آمپر حدود  $0.8 / 0.9$  و برای ترانسفورماتورهای از قدرت  $20$  ولت آمپر تا  $125$  ولت آمپر بین  $0.8 / 0.9$  انتخاب می‌شود. حدود تقریبی ضرب بهره را برای قدرت‌های مختلف می‌توان از جداول مربوطه به دست آورد.

همان‌طور که قبل گفتیم، برای ایجاد سطح مقطع  $S$  ورقه‌های ترانسفورماتور را در داخل قرقه پهلوی یک‌دیگر قرار داد. واضح است که به علت وجود لایه‌های نازک عایق در روی ورقه‌ها، باید سطح مقطع بیشتری نسبت به سطح مقطع خالص در نظر گرفت.

به طوری که با کم شدن سطح اشغال شده توسط عایق‌های روی ورقه، باقی مانده برابر با سطح آهن خالص باشد.

می شود. چون ترانسفورماتور را بر مبنای ولتاژ شبکه و ولتاژ مصرف کننده طراحی می کنیم و می سازیم باید سعی شود ولتاژ خروجی در حالتی که جریان نامی از بار می گذرد، درست به اندازه‌ی ولتاژ مورد نیاز مصرف کننده باشد. بنابراین، لازم است تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه را چنان انتخاب کنیم که ولتاژ ثانویه‌ی ترانسفورماتور در حالت بی‌باری، مقداری بیشتر از ولتاژ مورد نیاز بار باشد. در این صورت، هنگام وصل به بار، ولتاژ خروجی برابر ولتاژ مورد نیاز مصرف کننده خواهد شد.

افت ولتاژ در ترانسفورماتور، تابعی از قدرت ترانسفورماتور است و مقدار آن در جدول ۱-۲ نسبت به تغییرات قدرت ترانسفورماتور بر حسب درصد ( $\Delta U$ ) - داده شده است، که می‌توان آن را به نسبت مساوی بین سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه تقسیم کرد.

جدول ۱-۲- تعیین درصد افت ولتاژ با توجه به قدرت ترانسفورماتور

قدرت $P_2$ .VA.	درصد افت ولتاژ $\Delta U$
۵	۲۰
۱۰	۱۷
۲۵	۱۵
۵۰	۱۲
۷۵	۱۰
۱۰۰	۹
۱۵۰	۸
۲۰۰	۷/۵
۳۰۰	۷
۴۰۰	۶/۵
۵۰۰	۶
۷۵۰	۵
۱۰۰۰	۴
۱۵۰۰	۳
۲۰۰۰	۲
۳۰۰۰	۱/۵

$$N_2 = \frac{U_2 \times 10^8}{4 / 44 \times B_{Max} \times S_{Fe} \times f}$$

برای محاسبه‌ی تعداد دورها، بهتر است ابتدا تعداد دوری را که برای یک ولت نیروی محرکه لازم است به دست آوریم و از روی آن تعداد دورهای  $N_1$  و  $N_2$  را حساب کنیم. بدین منظور، با قرار دادن  $[V] = U$  در رابطه‌ی قبلی می‌توان دور بر ولت را حساب کرد.

$$n = \frac{10^8}{4 / 44 \times B_{Max} \times S_{Fe} \times f} \quad [\text{دور بر ولت}]$$

مقدار عددی اندازه‌ی مغناطیسی  $B_{Max}$  نیز به شدت میدان مغناطیسی و جنس ورقه‌ی ترانسفورماتور و آلیاژ آن‌ها بستگی دارد.

برای محاسبه‌ی ترانسفورماتورهایی که در آن‌ها از ورقه‌های معمولی ترانسفورماتور استفاده می‌شود، می‌توان  $B_{Max} = 12000 \text{ G}$  را قرار داد.

برای فرکانس  $50 \text{ Hz}$  و  $G = 12000 \text{ G}$  می‌توان رابطه‌ی دور بر ولت را به صورت ساده‌ی زیر خلاصه کرد.

$$n = \frac{10^8}{4 / 44 \times 12000 \times 50 \times S_{Fe}} = \frac{37 / 54}{S_{Fe}}$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود، مقدار دور بر ولت تابعی از سطح مقطع خالص هسته است. برای سهولت محاسبه می‌توان در بعضی موارد از جداول و منحنی‌هایی که تغییرات دور بر ولت به ازای سطح مقطع آهن را شناس می‌دهند، استفاده کرد. در اینجا، اگر افت ولتاژ ایجاد شده توسط مقاومت‌های اهمی و القایی سیم پیچ اولیه و ثانویه را منظور نکنیم، می‌توانیم تعداد دور اولیه و ثانویه را از روابط زیر پیدا کنیم :

$$N_1 = n \times U_1$$

$$N_2 = n \times U_2$$

اما همان‌طور که می‌دانیم، چون سیم پیچ‌های ترانسفورماتور دارای مقاومت هستند، در اثر عبور جریان در هر یک از آن‌ها افت ولتاژی متناسب با مقدار جریان به وجود می‌آید که باعث کاهش نیروی محرکه‌ی القایی در اولیه ( $E_1$  .  $U_1$ ) و کاهش ولتاژ در ثانویه‌ی ترانسفورماتور—یعنی دوسره مصرف کننده ( $E_2$  .  $U_2$ )—

در ترانسفورماتورها و موتورها نباید درجهٔ حرارت سیم‌پیچ از حد معینی تجاوز کند. خصوصاً سیم‌های مربوط به لایه‌های داخلی سیم‌پیچ که چون با هوای محیط در تماس نیستند، بیش‌تر گرم می‌شوند.

بنابراین، تراکم جریان در هادی‌های ترانسفورماتور نباید از حد معینی بیش‌تر شود. تراکم جریان را بسته به شرایط خنک شدن ترانسفورماتور و قدرت آن از ۱ تا ۴ آمپر بر میلی‌متر مربع انتخاب می‌کنند و آن را تراکم جریان مجاز می‌نامند. تراکم جریان مجاز برای ترانسفورماتورهای معمولی، در جدول ۲-۲ داده شده است.

جدول ۲-۲\_چگالی جریان با توجه به قدرت ترانسفورماتور

$\frac{A}{mm^2}$	چگالی جریان	قدرت $P_2$ VA.
۴		۵۰ تا ۵۰
۳/۵		۱۰۰ تا ۱۰۰
۳		۱۰۰ تا ۲۰۰
۲/۵		۲۰۰ تا ۵۰۰
۲		۵۰۰ تا ۱۰۰۰
۱/۷۵		۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰
۱/۵		۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰
۱		۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰

با مشخص بودن قدرت ثانویهٔ ترانسفورماتور می‌توان تراکم جریان مجاز را به دست آورد و پس از آن، سطح مقطع سیم‌های مورد نظر را که باید جریان اولیه و ثانویه از آن‌ها عبور کند، از رابطه‌ی  $I_1 = \frac{I_2}{J} \cdot A_2$  پیدا کرد.

همان‌طور که گفته‌یم، جریان  $I_2$  یکی از معلومات ماست و توسط بار مشخص می‌شود اما جریان  $I_1$  را می‌توانیم از رابطه‌ی زیر حساب کنیم.

$$I_1 = \frac{P_1}{U_1}$$

چون سیم‌های لاکی، با قطر (بدون لاک) مشخص

با مشخص کردن درصد افت ولتاژ، می‌توان تعداد دور لازم برای اولیه و ثانویه را به روش زیر حساب کرد.

$$N_1 = n(U_1 - U_1 \times \Delta U_1^-)$$

$$N_1 = n \times U_1(1 - \Delta U_1^-)$$

$$N_2 = n(U_2 + U_2 \times \Delta U_2^-)$$

$$N_2 = n \times U_2(1 + \Delta U_2^-)$$

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، تعداد دور مورد نیاز برای اولیه، کاهش و برای ثانویه، افزایش می‌باید.

در صورتی که قدرت ترانسفورماتور مورد نیاز در جدول نباشد، با در نظر گرفتن دو عدد قبل و بعد از آن در جدول و نوشتن یک تناسب، می‌توان درصد افت ولتاژ را با تقریب به دست آورد.

**۳-۲\_محاسبهٔ قطر سیم لاکی برای اولیه و ثانویه**  
قطر سیم‌پیچ ترانسفورماتور را باید طوری محاسبه کرد که توان تلف شدن در دو سیم‌پیچ – که به صورت حرارت در آن ظاهر می‌شود – به آن صدمه‌ای نرساند. علاوه بر این، افت ولتاژ نیز بیش از حد نباشد. برای انتخاب قطر سیم، لازم است ابتدا به بررسی تراکم جریان مجاز پردازیم.

اگر از دو سیم با سطح مقطع متفاوت، جریان مساوی عبور کند، تعداد الکترون‌هایی که از سطح مقطع هر کدام از سیم‌های در یک ثانیه عبور می‌کند، برابر است. بنابراین، حرکت الکترون‌ها در سیمی که سطح مقطع کم‌تری دارد، سریع‌تر از سیم دیگر است و این سیم گرم می‌شود.

شدت جریانی که از هر میلی‌متر مربع سطح مقطع سیم عبور می‌کند، تراکم جریان نامیده می‌شود و آن را با  $J$  نشان می‌دهند.

$$J = \frac{I}{A} : \frac{A}{mm^2}.$$

در این رابطه  $I$  جریان عبوری از سیم بر حسب آمپر و  $A$  سطح مقطع سیم بر حسب میلی‌متر مربع است. در دو سیم با سطح مقطع مساوی هر چه تراکم جریان ( $J$ ) بیش‌تر باشد، گرمای ایجاد شده در سیم نیز بیش‌تر خواهد بود.

$$d_1 = 1/13 \sqrt{A_1}$$

به همین ترتیب، قطر سیم پیچ ثانویه نیز از رابطه‌ی

$$d_2 = 1/13 \sqrt{A_2}$$

به دست می‌آید. در صورت استاندارد نبودن قطرهای به دست آمده، با مراجعه به جدول ۲-۲ باید نزدیک ترین سیم استانداردی را که قطر آن از قطر سیم به دست آمده بیشتر است، انتخاب کرد.

می‌شوند، پس از به دست آوردن سطح مقطع سیم، با استفاده از جدول، قطر استاندارد شده‌ی آن را به دست می‌آوریم یا این که با توجه به گرد بودن سطح مقطع سیم، از رابطه‌ی  $A = \frac{d^2}{4} \times \pi$ . قطر (بدون لاک) را محاسبه می‌کنیم.


$$A_1 = \frac{d_1^2 \times \pi}{4}$$

$$d_1 = \sqrt{\frac{\pi}{4} \times A_1}$$

جدول ۳-۲- مشخصات سیم‌های لاکی

قطر سیم mm	قطر سیم با لاک mm	سطح مقطع سیم mm²	وزن سیم gr/m	مقاومت سیم .m	تعداد دور در Cm² هر
۰/۰۵	۰/۰۶۲	۰/۰۰۲۰	۰/۰۱۹	۸/۹۴	۲۰۰۰۰
۰/۰۶	۰/۰۷۵	۰/۰۰۲۸	۰/۰۲۷	۶/۲۱	۱۵۰۰۰
۰/۰۷	۰/۰۸۵	۰/۰۰۳۹	۰/۰۳۷	۴/۵۶	۱۱۰۰۰
۰/۰۸	۰/۰۹۵	۰/۰۰۵۰	۰/۰۴۸	۳/۴۹	۹۰۰۰
۰/۰۹	۰/۱۰۸	۰/۰۰۶۴	۰/۰۶۰	۲/۷۶	۷۰۰۰
۰/۱۰	۰/۱۱۵	۰/۰۰۷۹	۰/۰۷۴	۲/۲۳	۶۰۰۰
۰/۱۱	۰/۱۳	۰/۰۰۹۵	۰/۰۸۵	۱/۸۴	۵۰۰۰
۰/۱۲	۰/۱۴	۰/۰۱۱۵	۰/۱۰۵	۱/۵۵	۴۰۰۰
۰/۱۳	۰/۱۵	۰/۰۱۳۳	۰/۱۲۰	۱/۳۲	۳۶۰۰
۰/۱۴	۰/۱۶	۰/۰۱۵۴	۰/۱۴۳	۱/۱۴	۳۲۰۰
۰/۱۵	۰/۱۷	۰/۰۱۷۷	۰/۱۶۴	۰/۹۹	۲۸۰۰
۰/۱۶	۰/۱۸	۰/۰۲۱۱	۰/۱۸۶	۰/۸۷	۲۵۰۰
۰/۱۷	۰/۱۹	۰/۰۲۲۷	۰/۲۱۰	۰/۷۷۲	۲۲۵۰
۰/۱۸	۰/۲۰	۰/۰۲۵۴	۰/۲۲۵	۰/۶۸۹	۲۰۰۰
۰/۱۹	۰/۲۱	۰/۰۲۸۴	۰/۲۶۰	۰/۶۱۹	۱۸۰۰
۰/۲۰	۰/۲۲	۰/۰۳۱۴	۰/۲۸۹	۰/۵۵۷	۱۶۵۰
۰/۲۱	۰/۲۳	۰/۰۳۴۶	۰/۳۳۰	۰/۵۰۷	۱۵۰۰
۰/۲۲	۰/۲۴	۰/۰۳۸	۰/۳۵۰	۰/۴۶۰	۱۴۰۰
۰/۲۳	۰/۲۵	۰/۰۴۲	۰/۳۹۰	۰/۴۲۲	۱۳۰۰
۰/۲۴	۰/۲۶	۰/۰۴۵	۰/۴۲۵	۰/۳۸۸	۱۲۰۰
۰/۲۵	۰/۲۷	۰/۰۴۹	۰/۴۶۰	۰/۳۵۷	۱۱۰۰
۰/۲۶	۰/۲۸۵	۰/۰۵۳	۰/۴۹۵	۰/۳۳۰	۱۰۲۰

°/۲۷	°/۲۹۵	°/۰۵۷	°/۰۵۳۳	°/۳۰۶	۹۰°
°/۲۸	°/۳۰۵	°/۰۶۲	°/۰۵۷۱	°/۲۸۵	۸۷°
°/۲۹	°/۳۱۵	°/۰۶۶	°/۶۱۲	°/۲۶۶	۸۰°
°/۳۰	°/۳۳	°/۰۷۱	°/۶۴۵	°/۲۴۸	۷۷°
°/۳۲	°/۳۵	°/۰۸۰	°/۷۴۰	°/۲۱۸	۶۹°
°/۳۵	°/۳۸	°/۰۹۶	°/۸۹۰	°/۱۸۲۴	۵۸°
°/۳۷	°/۴۰	°/۱۰۸	°/۹۹۴	°/۱۶۳۲	۵۲°
°/۴۰	°/۴۳	°/۱۲۶	۱/۱۶۰	°/۱۳۹۶	۴۰°
°/۴۵	°/۴۸	°/۱۰۹	۱/۴۸۰	°/۱۱۰۳	۳۷°
°/۵۰	°/۵۴	°/۱۹۶	۱/۸۳۰	°/۰۸۹۴	۳۰°
°/۵۵	°/۵۹	°/۲۳۸	۲/۲۰۰	°/۰۷۳۸	۲۵°
°/۶۰	°/۶۴	°/۲۸۳	۲/۶۲	°/۰۶۲۱	۲۱°
°/۶۵	°/۶۹	°/۳۳۴	۲/۹۷	°/۰۵۲۶	۱۸°
°/۷۰	°/۷۴	°/۳۸۵	۳/۴۳	°/۰۴۵۵	۱۶°
°/۷۵	°/۷۹	°/۴۴۴	۳/۹۵	°/۰۳۹۵	۱۴°
°/۸۰	°/۸۴	°/۵۰۴	۴/۴۸	°/۰۲۴۸	۱۲°
°/۸۵	°/۸۹	°/۵۶۸	۵/۰۵	°/۰۳۰۹	۱۱°
°/۹۰	°/۹۴	°/۶۳۶	۵/۸۶	°/۰۲۷۵	۱۰°
°/۹۵	°/۹۹	°/۷۰۹	۶/۳۱	°/۰۲۴۷	۹°
۱/۰۰	۱/۰۶	°/۷۸۶	۷/۰۰	°/۰۲۲۳	۸۱
۱/۱۰	۱/۱۶	°/۹۰۰	۸/۴۶	°/۰۱۸۵	۷۵
۱/۲۰	۱/۲۶	۱/۱۳۱	۱۰/۰۹	°/۰۱۰۰	۵۶
۱/۳۰	۱/۳۶	۱/۳۲۷	۱۱/۸	°/۰۱۲۲	۴۸
۱/۴۰	۱/۴۶	۱/۵۳۹	۱۳/۷	°/۰۱۱۴۰	۴۰
۱/۵۰	۱/۵۶	۱/۷۷۰	۱۵/۷۵	°/۰۰۹۹	۳۳
۱/۶۰	۱/۶۶	۲/۰۱۱	۱۷/۹	°/۰۰۸۸	۲۵
۱/۷۰	۱/۷۶	۲/۲۷۰	۲۰/۲	°/۰۰۷۷	۲۰
۱/۸۰	۱/۸۶	۲/۵۴۵	۲۲/۶	°/۰۰۶۹	۱۷
۱/۹۰	۱/۹۶	۲/۸۳۵	۲۵/۲	°/۰۰۶۲	۱۰
۲	۲/۰۷	۳/۱۴۲	۲۸/۰۰	°/۰۰۵۶	۱۲
۲/۰	۲/۰۷	۴/۹۰۸	۴۳/۷	°/۰۰۳۶	۷
۳	۳/۰۸	۷/۰۷۰	۶۲/۹	°/۰۰۲۰	-

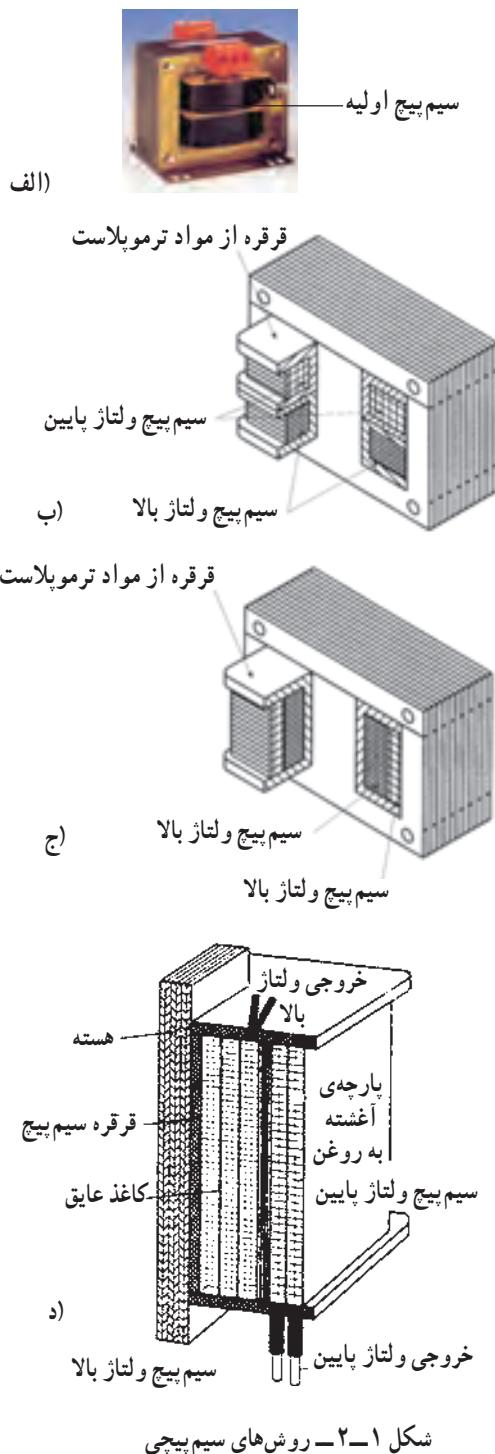

شکل ۲-۱- روش های سیم پیچی

مربع را اشغال می کنند، به دست می آوریم.  
واضح است که بین سیم ها نبایستی فضای خالی باشد. با  
داشتن قطر سیم اولیه  $d$  از روی جدول، تعداد دوری را که در  
یک سانتی متر مربع جای می گیرد  $\#$  تعداد دور  $! \cdot$  پیدا

در موقع اندازه گیری قطر سیم باید لاک روی آن را  
به طوری که به خود سیم صدمه نرسد، پاک کرد. برای انجام  
دادن این کار می توان لاک روی سیم را سوزاند یا آن را با  
سمبادهی نرم از بین برد.

#### ۴-۲- انتخاب ورقهی ترانسفورماتور مناسب

ورقه های استانداردی که در ترانسفورماتورهای کوچک  
از آنها استفاده می شود، از نوع EI هستند.

در این ترانسفورماتورها، ابتدا سیم پیچ اولیه و ثانویه ببروی  
یک قرقره پیچیده شده و سپس قرقره توسط ورقه های  
ترانسفورماتور کاملاً پر می شود.

شکل ۲-۱ طریقهی قرار گرفتن قرقره را بر روی هسته  
نشان می دهد.

همان طور که می بینید، سیم پیچ اولیه، سیم پیچ ثانویه،  
عایق های بین طبقات سیم پیچ و قرقره باید در فضای خالی ایجاد  
شده بین بازده های ورقه ها (پنجره) قرار بگیرند. علاوه بر این،  
فضای خالی کمی نیز از لبهی قرقره تا آخرین لایه سیم پیچ  
و وجود داشته باشد تا در هنگام جازدن ورقه ها سیم پیچ صدمه ای  
نبیند.

در جدول های ۲-۴ و ۲-۵ اندازه های ورقه های  
ترانسفورماتور برای نوع EI داده شده است. اگر به این سه  
جدول توجه کنید، ملاحظه خواهید کرد که ورقه های مختلف  
دارای پنجره های متفاوتی هستند. سطح پنجره ای ورق را می توان  
از رابطه  $e \times g$  به دست آورد که در آن  $e$  عرض و  $g$  طول  
پنجره بر حسب میلی متر است. باید ورقه ای ترانسفورماتوری را  
انتخاب کرد که این سطح از سطح مورد نیاز کوچک تر یا خیلی  
بزرگ تر نباشد. همان طور که گفتم، سطح مورد نیاز نیز به سیم پیچ  
اولیه و ثانویه، عایق بین آنها و ضخامت قرقره و در عین حال  
طریقهی پیچیدن سیم پیچ بستگی دارد.

برای محاسبه مساحت اشغال شده توسط سیم پیچ ها  
می توان از جدول ۲-۳ استفاده کرد. در ستون اول جدول، قطر  
سیم مورد نظر که قبل از محاسبه شده است، پیدا می کیم و در سطر  
مربوط به آن، در ستون ششم تعداد سیم هایی را که یک سانتی متر

می کنیم و از تقسیم  $N_1$  بر عدد به دست آمده، سطح مورد نیاز برای سیم پیچ اولیه ( $F_1$ ) به دست می آید.

$$F_T = F + (-20 - 35)F$$

$$F_T = (1/20 + 1/35)F$$

پس از پیدا کردن سطح  $F_T$ ، ورق ترانسفورماتور را از روی جدول انتخاب می کنیم، به طوری که حداقل سطح پنجره‌ی آن برابر با  $F_T$  باشد؛ یعنی:

$$e \times g \% F_T$$

## ۲-۵ آماده کردن نهایی ترانسفورماتور


پس از ساختن قرقره باید سیم پیچ اولیه و ثانویه را روی آن پیچید. برای سیم پیچی می توان از دستگاههای اتوماتیک بویین پیچ استفاده کرد یا قرقره را با استفاده از دستگاههای ابتدایی و ساده که در کارگاه تهیه می شوند، با دست سیم پیچی نمود. در هر حال، برای نصب قرقره روی دستگاه باید از یک قالب مناسب با حجم داخل قرقره استفاده کرد. جنس این قالب معمولاً از چوب و شکل آن مکعب مستطیل است. اندازه‌های آن نیز در شکل ۲-۲ داده شده است.

برای سیم پیچ ثانویه نیز به همین ترتیب، با توجه به قطر  $d_2$  سطح مورد نیاز  $F_2$  به دست می آید. سطح مورد نیاز برای هر دو سیم پیچ  $F$  از جمع  $F_1$  و  $F_2$  نتیجه می شود.

$$F = F_1 + F_2$$

سطح لازم برای عایق‌های بین لایه‌های سیم پیچ و قرقره سیم پیچ، به قدرت ترانسفورماتور بستگی دارد. علاوه بر عایق، در هنگام پیچیدن سیم‌ها بر روی قرقره نیز مقداری فضای خالی مرده بین حلقه‌های سیم پیچ باقی می‌ماند.

هر چه سیم پیچی بر روی قرقره دقیق‌تر انجام گیرد، مقدار این فضای مرده نیز کمتر خواهد بود. در ترانسفورماتورهایی که توسط ماشین پیچیده می‌شوند، مقدار این فضا بسیار ناچیز است. در مجموع برای عایق و قرقره و فضای خالی بین سیم‌ها، می‌توان ۲۰ تا ۳۵ درصد سطح سیم‌ها را منظور کرد. برای ترانسفورماتورهای کوچک که توسط ماشین پیچیده می‌شوند، از ضریب تقریبی ۲۰ درصد استفاده می‌شود. بنابراین، سطح کل مورد

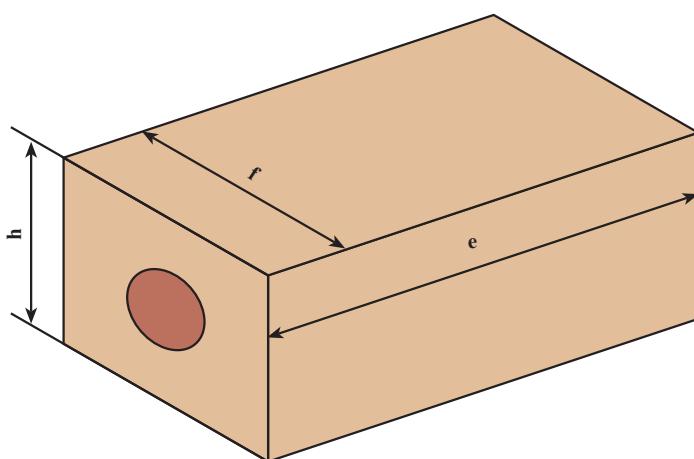

شکل ۲-۲ – قالب چوبی و سطح قرقره

اولیه را شروع کنیم.

سر سیم پیچ اولیه باید از پایین ترین سوراخ دیواره قرقره خارج شود. در صورتی که سیم خیلی نازک باشد، باید یک سیم

پس از جا زدن قالب چوبی در داخل قرقره و بستن آن بر روی دستگاه می‌توان سیم پیچی را شروع کرد. بهتر است ابتدا یک لایه عایق نازک بر روی قرقره پیچیم و سپس سیم پیچی

آمپر متر (معمولًاً میلی آمپر متر) به ولتاژ  $U_1$  وصل می‌کنیم. جریانی که از آمپر متر عبور می‌کند، باید خیلی کم‌تر از جریان نامی باشد که مقدار آن در ترانسفورماتورها با قدرت‌های مختلف متفاوت است. در ترانسفورماتورهای کوچک جریان بی‌باری تقریباً ۱۰٪ درصد جریان نامی است.

اگر یک ولت‌متر نیز به ثانویه وصل شود، باید ولتاژی بیش از  $U_2$  را نشان بدهد. چرا؟ برای درک بهتر مطالب گفته شده مثال زیر را توضیح می‌دهیم:

مثال: می‌خواهیم یک وسیله‌ی الکتریکی را که با ولتاژ ۱۲۵ ولت کار می‌کند و جریان نامی آن یک آمپر است با ولتاژ ۲۲۰ ولت و ۵۰ هرتز مورد استفاده قرار دهیم. ترانسفورماتور مورد نیاز را محاسبه کنید.

این مثال را به دو روش حل می‌کنیم.

**روش اول:** در اینجا محاسبه‌ی این ترانسفورماتور را در ده مرحله تشریح می‌کنیم. بهتر است هنرجویان نیز برای محاسبه‌ی یک ترانسفورماتور به همین ترتیب عمل کنند.

**مرحله‌ی اول:** مشخص کردن پارامترهای مورد نیاز برای محاسبه‌ی ترانسفورماتور.

با دقت در پارامترهای مربوط به دستگاه الکتریکی، مشخصات مورد نیاز برای محاسبه‌ی ترانسفورماتور به دست می‌آید.

$$U_1 = ۲۲۰\text{ V}$$

$$U_2 = ۱۲۵\text{ V}$$

$$I_2 = ۱\text{ A}$$

**مرحله‌ی دوم:** محاسبه‌ی قدرت اولیه.

قدرت اولیه‌ی ترانسفورماتور را با توجه به قدرت ثانویه و ضریب بهره‌ی آن به دست می‌آوریم.

قدرت ثانویه برابر است با:

$$P_{S_2} = U_2 \times I_2 = ۱۲۵ \times ۱ = ۱۲۵\text{ VA}$$

ضریب بهره را برای این نوع ترانسفورماتور ۹۰٪ درصد انتخاب می‌کنیم؛ بنابراین، قدرت اولیه برابر می‌شود با:

$$P_{S_1} = \frac{P_{S_2}}{\eta} = \frac{۱۲۵}{۰.۹} = ۱۳۸ / ۸ & ۱۴\text{ VA}$$

رشته‌ای عایق‌دار را به سر سیم لاکی لحیم کنیم و پس از عایق‌کردن قسمت لحیم شده، سیم رشته‌ای را از سوراخ دیواره قرقه خارج کنیم؛ به طوری که قسمت لحیم شده طوری در کف قرقه قرار بگیرد که سیم پیچ بر روی آن پیچیده شود و در اثر کشش، سیم لاکی پاره و قطع نشود. اگر سیم به اندازه‌ای ضخیم باشد که در برابر نیروی کششی پاره نشود، می‌توان برای آن از عایق‌های لوله‌ای استفاده کرد. به این ترتیب که عایق را در زیر سیم پیچ قرار می‌دهیم و سیم لاکی را با لوله‌ی عایق از سوراخ قرقه خارج می‌کنیم. پس از اتمام سیم پیچ اولیه، باید به همین روش انتهای سیم را پس از محکم کردن با سیم رشته‌ای یا با لوله‌ی عایق همان رنگ از قرقه خارج کرد.

برای شروع سیم پیچ دوم نیز باید به همین روش عمل کرد. توجه داشته باشید که حتماً بین طبقات سیم پیچ‌ها و بین سیم پیچ اولیه و ثانویه – مطابق توضیحاتی که قبلًاً داده شده است – کاغذ عایق قرار دهید.

بر روی آخرین طبقه‌ی سیم پیچ ثانویه نیز یک لایه کاغذ عایق ضخیم پیچیده می‌شود. پس از اتمام هر سیم پیچی، باید سیم پیچ‌ها را از نظر قطع شدگی یا اتصال دو سیم به یکدیگر، توسط اهم‌تر آزمایش کرده و پس از آن قرقه را توسط هسته‌ی مربوطه به ترتیبی که گفته شده پر کنیم.

پس از جا زدن کامل ورقه‌ها، باید هسته را مطابق روش‌هایی که در ابتدای این بحث توضیح داده شد، محکم کنیم و سر سیم پیچ‌ها را در ترمینالهایی که در روی قرقه یا هسته سوار شده‌اند، بیندیم.

در پایان کار نیز مجددًاً با اهم‌تر سرهای سیم پیچ اولیه و ثانویه را نسبت به هسته‌ی ترانسفورماتور برای تشخیص اتصال بدنه، آزمایش می‌کنیم. توجه داشته باشید هنگامی یک ترانسفورماتور از نظر عایقی صدرصد مورد اطمینان است که با ولتاژ‌های داده شده در جدول ۱-۱ آزمایش شود.

برای اطمینان از صحت کار یک ترانسفورماتور، می‌توان آن را مورد آزمایش بی‌باری قرار داد. برای این آزمایش، در حالتی که ثانویه‌ی ترانسفورماتور باز است، اولیه‌ی آن را با یک

افزایش  $= 50 = (150 - 100)$  ولت آمپر به قدرت ترانسفورماتور،  
به اندازه‌ی  $= 1 = (9 - 8)$  درصد از افت ولتاژ آن کم می‌شود.  
حال می‌توان گفت اگر  $= 25 = (125 - 100)$  ولت آمپر به قدرت  
افزوده شود، افت ولتاژ به اندازه‌ی  $= 5 / 50$  درصد  $\frac{25 \times 1}{50} \#$ .

کاهش می‌یابد. بنابراین، درصد افت ولتاژ برای قدرت  $125VA$   
برابر با  $= 8 / 5 = 0.8$  درصد می‌شود که از این مقدار با  
توجه به مقاومت سیم پیچ‌ها به طور نسبی برای سیم پیچ اولیه حدود  
 $5$  درصد و برای سیم پیچ ثانویه  $\frac{3}{5}$  درصد منظور می‌کنیم \*؛  
بنابراین، تعداد دور اولیه از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.  
 $N_1 = n \times U_1 (1 - \Delta U_{1-})$

$$N_1 = 2 / 64 \times 220 (1 - 0.8) = 551 / 76 \text{ & } 552$$

مرحله‌ی ششم: تعیین تعداد دور ثانویه.

همان‌طور که در محاسبه‌ی تعداد دور اولیه توضیح دادیم،  
برای قسمت ثانویه، افت ولتاژ را برابر با  $\frac{3}{5}$  درصد در نظر  
می‌گیریم؛ بنابراین:

$$N_2 = n \times U_2 (1 + \Delta U_{2+})$$

$$N_2 = 2 / 64 \times 125 (1 + 0.35) = 341 / 55 \text{ & } 342$$

مرحله‌ی هفتم: محاسبه‌ی قطر اولیه.

برای محاسبه‌ی قطر سیم، ابتدا چگالی جریان را برای  
این ترانسفورماتور از جدول ۲-۲ پیدا می‌کنیم. چگالی جریان  
برای ترانسفورماتورهای از قدرت  $100$  تا  $200$  ولت آمپر برابر با  
 $J = 2 \frac{A}{mm^2}$  به دست می‌آید. علاوه بر این، جریان اولیه نیز  
مورد نیاز است که با داشتن قدرت و ولتاژ اولیه به راحتی می‌توان  
آن را پیدا کرد.


$$I_1 = \frac{P_{S_1}}{U_1} = \frac{140VA}{220V} = 0.63A$$

اکنون قطر سیم اولیه را به راحتی به دست می‌آوریم.

$$d_1 = 1 / 13 \sqrt{\frac{I_1}{J}}$$

مرحله‌ی سوم: تعیین سطح مقطع هسته.  
سطح مقطع واقعی هسته برابر است با :

$$S_{Fe} = 1 / 2 \sqrt{P_{S_1}} = 1 / 2 \sqrt{140} = 14 / 2 \text{ cm}^2$$

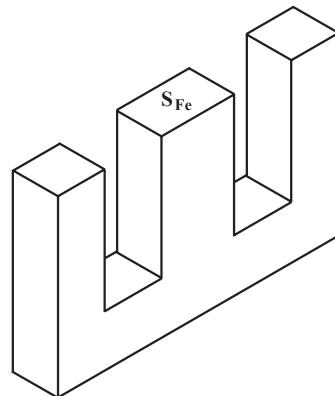

شکل ۲-۳

با انتخاب  $K_{Fe} = 90$  سطح ورق‌های ترانسفورماتور  
مورد نیاز به دست می‌آید.

$$S'_{Fe} = \frac{S_{Fe}}{K_{Fe}} = \frac{14/2}{90} = 15/77 \text{ cm}^2$$

مرحله‌ی چهارم: محاسبه‌ی دور بر ولت.

با انتخاب  $G = 12000$  تعداد دوری را که برای یک  
ولت نیروی محرکه لازم است، از رابطه‌ی زیر حساب می‌کنیم.

$$n = \frac{10^8}{4 / 44 \times B_{Max} \times f \times S}$$

$$n = \frac{10^8}{4 / 44 \times 12000 \times 50 \times 14/2} = \frac{37/54}{14/2}$$

$$\frac{\text{دور}}{2/64} = \frac{\text{ولت}}{10}$$

مرحله‌ی پنجم: تعیین تعداد دور اولیه.

برای تعیین تعداد دور اولیه، درصد افت ولتاژ را از جدول  
۲-۱ به دست می‌آوریم. با مشاهده‌ی جدول متوجه می‌شویم که  
برای  $125VA$ ، درصد افت ولتاژ داده نشده است اما برای  
 $150$  ولت آمپر مقدار افت ولتاژ  $8$  درصد و برای  $100$  ولت آمپر  
مقدار افت ولتاژ برابر با  $9$  درصد است. در واقع، به ازای

\*نسبت تقسیم درصد افت ولتاژ اختیاری است.

برای عایق‌های بین سیم‌پیچ‌ها و فضای مرده و ضخامت قرقه نیز درصد به سطح لازم جهت سیم‌پیچ اضافه می‌کنیم. در نتیجه، سطح کل لازم برابر می‌شود با :

$$F_T = (1/35) \times F$$

$$F_T = 1/35 \times 3/74 = 5/05 \text{ cm}^2$$

پس از پیدا کردن سطح لازم، با توجه به جدول‌های ۲-۴ و ۲-۵ تزدیک‌ترین ورق استانداردی که سطح پنجره‌ی آن از  $F$  بیش‌تر باشد – یعنی، ورق EI78 که در آن  $e = 39 \text{ mm}$  و  $g = 13 \text{ mm}$  است – به دست می‌آید.

$$g \times e \% F_T$$


$$3/9 \times 1/3 = 5/07. 5/05 \text{ cm}^2$$

همان‌طور که می‌بینید، سطح پنجره‌ی ورق EI78 با سطح مورد نیاز تفاوت ناچیزی دارد. بنابراین، باید دقت کرد که در هنگام سیم‌پیچی فضای مرده ایجاد نشود.

**مرحله‌ی دهم:** انتخاب قرقه‌ی مناسب.

قرقه‌ی مناسب EI78 را انتخاب می‌کنیم.

قالب چوبی برای بستن قرقه به دستگاه بوبین پیچ باشد. به شکل مکعب مستطیل با مقاطع  $60 \times 26$  و طول  $39$  میلی‌متر باشد.

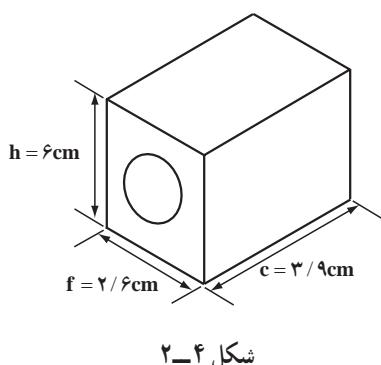

شکل ۲-۴

جدول‌های ۲-۴ و ۲-۵ اندازه‌ی ورق‌های ترانسفورماتور با قطع EI بر حسب mm را نشان می‌دهند.

$$d_1 = 1/13 \sqrt{\frac{51}{63}} = 0/51 \text{ mm} \quad \text{میلی‌متر}$$

چون سیم با قطر  $0/51$  میلی‌متر وجود ندارد، از روی جدول ۲-۳ تزدیک‌ترین عدد استاندارد بزرگ‌تر از آن – یعنی  $d = 0/55$  – را انتخاب می‌کنیم.

**مرحله‌ی هشتم:** محاسبه‌ی قطر سیم ثانویه.

$$\text{با داشتن چگالی جریان } \frac{A}{\text{mm}^2} = 3 \text{ J} \text{ و جریان ثانویه}$$

$$I_2 = 1A, \text{ قطر سیم ثانویه را محاسبه می‌کنیم.}$$

$$d_2 = 1/13 \sqrt{\frac{I_2}{J}}$$

$$d_2 = 1/13 \sqrt{\frac{1}{3}} = 0/65 \text{ mm}$$

این سیم استاندارد و موجود است.

**مرحله‌ی نهم:** انتخاب ورق استاندارد شده برای ترانسفورماتور.

برای انتخاب ورق ابتدا باید سطح پنجره‌ی مورد نیاز را به دست آوریم. در این ترانسفورماتور باید برای اولیه ۵۵۲ دور سیم با قطر  $0/5$  میلی‌متر و برای ثانویه ۳۴۲ دور سیم با قطر  $0/65$  میلی‌متر پیچیده شود. از جدول ۲-۳ برای قطر اولیه  $d_1 = 0/5$  دور  $\frac{300}{cm^2}$  و برای قطر ثانویه  $d_2 = 0/65$  دور  $\frac{180}{cm^2}$  عدد  $180^\circ$  بدست می‌آید.

بنابراین :

$$F_1 = \frac{552}{300} = 1/84 \text{ cm}^2$$


و

$$F_2 = \frac{342}{180} = 1/9 \text{ cm}^2$$

می‌شود. سطح اشغال شده توسط دو سیم‌پیچ برابر است با :

$$F = F_1 + F_2$$

$$F = 1/84 + 1/9 = 3/74 \text{ cm}^2$$

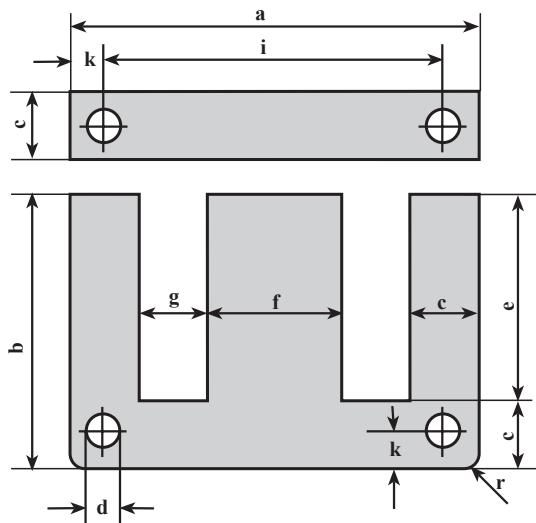

بر حسب EI mm

— ضخامت استاندارد ورقهای h

— طول متوسط خطوط قوا L<sub>E</sub>

— ضخامت هر ورق S

جدول ۲-۴— برای ورقهای ترانسفورماتور با مشخصات g=c و f=۲c (مقادیر بر حسب mm)

	EI ۳۰	EI ۳۶	EI ۴۲	EI ۴۸	EI ۵۴	EI ۶۰	EI ۶۶	EI ۷۵	EI ۷۸	EI ۸۴a	EI ۸۴b	EI ۹۶	EI ۱۰۵	EI ۱۲۰	EI ۱۳۵	EI ۱۵۰
a	۳۰	۳۶	۴۲	۴۸	۵۴	۶۰	۶۶	۷۵	۷۸	۸۴	۸۴	۹۶	۱۰۵	۱۲۰	۱۳۵	۱۵۰
b	۲۰	۲۴	۲۸	۳۲	۳۶	۴۰	۴۴	۵۰	۵۲	۵۶	۵۶	۶۴	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰
c	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲/۵	۱۳	۱۴	۱۴	۱۶	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵
d	—	—	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۴/۵	۵/۵	۵/۵	۶/۸	۷/۸
e	۱۵	۱۸	۲۱	۲۴	۲۷	۳۰	۳۳	۳۷/۵	۳۹	۴۲	۴۲	۴۸	۵۲/۵	۶۰	۶۷/۵	۷۵
f	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲	۲۵	۲۶	۲۸	۲۸	۳۲	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰
g	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲/۵	۱۳	۱۴	۱۴	۱۶	۱۷/۵	۲۰	۲۲/۵	۲۵
h	۱۰/۵	۱۲/۵	۱۴/۸	۱۶/۸	۱۸/۸	۲۱	۲۳	۲۶	۲۷/۵	۲۹/۵	۴۲/۵	۳۳/۵	۳۷	۴۱/۷	۴۷/۷	۵۱/۷
i	—	—	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۲/۵	۶۵	۷۰	۷۰	۸۰	۸۷/۵	۱۰۰	۱۱۲/۵	۱۲۵
k	—	—	۳/۵	۴	۴/۵	۵	۵/۵	۶/۲۵	۶/۵	۷	۷	۸	۹	۱۰	۱۱/۲۵	۱۲/۵
L <sub>E</sub>	۶۰	۷۲	۸۴	۹۶	۱۰۸	۱۲۰	۱۳۲	۱۵۰	۱۵۶	۱۶۸	۱۶۸	۱۹۲	۲۱۵	۲۴۰	۲۷۰	۳۰۰
r	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۵	۶	۶
s	۰/۵	۰/۱								۰/۵	۰/۳۵					

جدول ۵-۲- برای ورقهای ترانسفورماتور با مشخصات  $c$  و  $g$  (مقادیر بر حسب mm)

	EI ۹۲a	EI ۹۲b	EI ۱۰۶a	EI ۱۰۶b	EI ۱۳۰a	EI ۱۳۰b	EI ۱۵۰a	EI ۱۵۰b	EI ۱۷۰a					
a	۹۲	۹۲	۱۰۶	۱۰۶	۱۳۰	۱۳۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۷۰					
b	۶۲/۵	۶۲/۵	۷۰/۵	۷۰/۵	۸۷/۵	۸۷/۵	۱۰۰	۱۰	۱۱۴					
c	۱۱/۵	۱۱/۵	۱۴/۵	۱۴/۵	۱۷/۵	۱۷/۵	۲۰	۲۰	۲۸					
d	۴/۵	۴/۵	۵/۵	۵/۵	۶/۸	۶/۸	۷/۸	۷/۸						
e	۵۱	۵۱	۵۶	۵۶	۷۰	۷۰	۸۰	۸۰	۸۵					
f	۲۳	۲۳	۲۹	۲۹	۳۵	۳۵	۴۰	۴۰	۵۷					
g	۲۳	۲۳	۲۴	۲۴	۳۰	۳۰	۳۵	۳۵	۲۸/۵					
h	۲۴/۵	۳۳/۵	۳۳/۵	۴۶/۵	۳۷/۷	۴۷/۷	۴۱/۷	۵۱/۷						
i	۸۲	۸۲	۹۴	۹۴	۱۱۵	۱۱۵	۱۳۵	۱۳۵	۱۴۲					
k	۵	۵	۶	۶	۷/۵	۷/۵	۷/۵	۷/۵	۱۴					
L_E	۱۹۴	۱۹۴	۲۱۸	۲۱۸	۲۷۰	۲۷۰	۳۱۰	۳۱۰						
r	۵	۴	۵	۵	۶	۶	۶	۶	۶					
s									۰/۵	۰/۵	یا			

ترانسفورماتور  $S'_{Fe}$ ، از جدول EI ورق استاندارد را به دست می آوریم.

در این جدول ارتفاع استاندارد ورقهای که باید روی هم قرار بگیرند، در ردیف  $h$  داده شده است.

با جستجو در جدول، ورقی را انتخاب می کنیم که حاصل ضرب  $h \times f$  آن با  $S'_{Fe}$  مساوی یا کمی بیشتر باشد. برای مثال مورد نظر از جدول EI ۲-۵ ورق  $25 \times 130 = 3250$  میلی متر و ارتفاع  $h = 37/7$  میلی متر است که ما باید  $h = 47/7$  میلی متر را انتخاب کنیم.

$$f \times h = 3/5 \times 4/77 = 16/77 \text{ cm}^2 . 15/77 \text{ cm}^2$$

به علاوه، در همین جدول، برای ورق  $20 \times 120 = 2400$  میلی متر و  $h = 42$  میلی متر داده شده که  $4/0 \times 4/2 = 16/8 \text{ cm}^2$ .  $15/77 \text{ cm}^2$  است. پس از مقایسه این دو، باید ورقی ترانسفورماتور  $20 \times 120$  را که اقتصادی تر است انتخاب کنیم.

سطح آهن خالص این ورقه برابر است با :

روش دوم: اگر به قرقهای که به روش اول طراحی شده است دقیق کنید، ملاحظه خواهید کرد که سطح آهن داخل قرقه مستطیلی است با ابعاد  $26 \times 60$  میلی متر و ارتفاع  $h = 60$  میلی متر که استاندارد نیست و باعث می شود که ترانسفورماتور تمام شده از نظر اندازه های خارجی مناسب نباشد.

روش دوم استفاده از ارتفاع استاندارد برای ورقهای ترانسفورماتور است. مثال قبلی را با این روش در یازده مرحله حل می کنیم.

مرحله ای اول: مشخص کردن پارامترهای مورد نیاز، مطابق روش قبل است.

مرحله ای دوم: قدرت اولیه نیز به روش قبلی برابر با  $P_{S_1} = 140 \text{ VA}$  می شود.

مرحله ای سوم: سطح مقطع آهن خالص نیز برابر با  $S_{Fe} = 1/2\sqrt{P_1} = 14/2 \text{ cm}^2$  و سطح ورقهای ترانسفورماتور مورد نیاز برابر با  $14/2 = 15/77 \text{ cm}^2$  است.

مرحله ای چهارم: انتخاب نوع ورق ترانسفورماتور. در این مرحله، با توجه به سطح مقطع مورد نیاز ورقهای

$$F_2 = \frac{321}{21} = 1/53 \text{ cm}^2$$

$$F = F_1 + F_2 = 1/73 + 1/53 = 3/26 \text{ cm}^2$$

$$F_T = 1/35 \times 3/26 = 4/4 \text{ cm}^2$$

سطح مورد نیاز برابر با  $4/4$  سانتی متر مربع است. ورق

$EI_{120}$  پنجره‌ای به ابعاد  $e=2$  و  $g=6$  سانتی متر دارد.  
بنابراین، سطح آن  $12 \times 2 = 24$  سانتی متر مربع می‌شود که از سطح  
موردنیاز خیلی بیشتر است و فضای خالی زیادی باقی می‌ماند.  
بنابراین، نتیجه می‌گیریم که استفاده از این ورق حجم آهن به کار  
رفته و حجم ترانسفورماتور را افزایش می‌دهد.

همان‌طور که گفتیم، برای محاسبه‌ی سطح مقطع آهن  
خالص ضریب  $K=1/2$  – یعنی بیشترین مقدار – را انتخاب  
کردیم. در نتیجه، سطح آهن خالص زیاد و دور برولت کم شد.  
اگر برای  $K$  عدد کمتری – مثلاً یک – را انتخاب کنیم سطح آهن  
خالص کمتر و دور برولت بیشتر می‌شود و ورق کوچک‌تری به  
کار خواهد رفت (مثالاً  $8/8$ ).  $EI_{120}$ .

**مرحله‌ی یازدهم:** طراحی قرقه‌ی ترانسفورماتور یا  
انتخاب قرقه‌ی مناسب.  
قرقه‌ی این ترانسفورماتور نیز به همان روش‌های قبلی  
طراحی می‌شود.

**مقایسه روش اول و دوم:** با توجه به مثال‌های گفته شده، در روش اول مقدار سیم مصرفی نسبت به روش دوم بیشتر (به دلیل زیاد شدن عدد دور برولت و هم‌چنین بزرگ شدن طول متوسط یک حلقه) و مقدار آهن مصرفی کمتر می‌شود.  
در صورتی که استفاده از هسته‌ی استاندارد الزامی نباشد، پس از بررسی باید روشی را که اقتصادی‌تر باشد، انتخاب کنیم.

$$S_{Fe} = S'_{Fe} \times K_{Fe} = 16/8 \times 0/9 = 15/12 \text{ cm}^2$$

**مرحله‌ی پنجم:** محاسبه‌ی دور برولت.

$$n = \frac{37/54}{S_{Fe}} = \frac{37/54}{15/12} = 2/48 \frac{\text{دور}}{\text{ولت}}$$

**مرحله‌ی ششم:** تعیین تعداد دور اولیه.

افت ولتاژ را مطابق مطالعه گفته شده در روش اول، برای اولیه ۵ درصد انتخاب می‌کنیم؛ بنابراین :

$$N_1 = n \times U_1 (1 - \Delta U_{1-})$$

$$\text{دور } N_1 = 2/48 \times 220 (1 - 0/05) = 518/3.$$

**مرحله‌ی هفتم:** تعیین تعداد دور ثانویه.

درصد افت ولتاژ برای ثانویه – همان‌طور که گفته شد –

۳/۵ درصد منظور می‌شود.

$$N_2 = n \times U_2 (1 + \Delta U_{2-})$$

$$\text{دور } N_2 = 2/48 \times 125 (1 + 0/035) = 320/85.$$

**مرحله‌ی هشتم:** محاسبه‌ی قطر سیم اولیه.

مطابق روش اول و با انتخاب  $\frac{A}{mm^2} = 3$  قطر سیم

اولیه برابر  $5/0 = d_1$  می‌شود.

**مرحله‌ی نهم:** محاسبه‌ی قطر سیم ثانویه.

قطر سیم ثانویه نیز برابر با  $d_2 = 6/0 = 6$  می‌شود.

**مرحله‌ی دهم:** بررسی مجدد اندازه‌ی پنجره‌ی قرقه.

در این مرحله، باید پنجره‌ی ورق انتخاب شده ( $EI_{120}$ ) را بررسی کنیم و ببینیم که گنجایش سیم‌های اولیه و ثانویه و عایق‌ها را دارد یا نه. شیوه‌ی بررسی را در روش اول تشریح کرده‌ایم. در اینجا نتیجه‌ی محاسبات را توضیح می‌دهیم.

$$F_1 = \frac{518}{300} = 1/73 \text{ cm}^2$$