




شکل ۸— دستگاه نمونه‌ساز (کوبه‌ی آزمایشگاهی) استاندارد برای آزمایش استحکام ماسه

فشار ماسه در حالت تر بین ۵ تا ۲۲ P.S.I^۰ که بستگی به نوع ماسه دارد تغییر می‌کند. این فشار در حقیقت مشخص کننده استحکام فشاری تر ماسه است. شکل ۹ نمونه‌ای از دستگاه آزمایش استحکام ماسه را نشان می‌دهد.

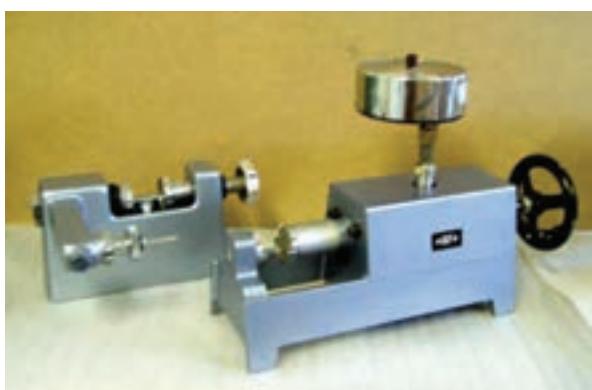

شکل ۹— دستگاه اندازه‌گیری استحکام ماسه
تمرین: آزمایش فوق را برای چند نمونه ماسه انجام داده و نتیجه را به صورت گزارش کار آزمایشگاه ارائه دهد.

۴-۲-۱— آزمایش استحکام فشاری تر: ماکریم
تش فشاری نمونه بر حسب PSI که یک نمونه‌ی معین از ماسه‌ی تر با ابعاد مشخص و استاندارد می‌تواند تحمل کند و گسیخته نشود «استحکام فشاری تر آن» نمونه نامیده می‌شود در عمل برای تعیین این استحکام ابتدا نمونه‌ای تهیه کرده و آن را با کوبیدن متراکم می‌کنند. سپس نمونه را (استوانه‌ی استاندارد) در امتداد طول، تحت نیروی فشاری قرار می‌دهند تا گسیخته شود. عواملی چون مقدار خاک و سایر چسب‌ها، مقدار رطوبت و اندازه ذرات در استحکام فشاری تر ماسه مؤثر می‌باشند.

وسایل مورد نیاز:

- ۱— استوانه‌ی استاندارد آماده‌سازی نمونه
- ۲— دستگاه کوبه‌ی آزمایشگاهی استاندارد
- ۳— دستگاه اندازه‌گیری استحکام ماسه

نحوه اجرای آزمایش:

ابتدا نمونه‌ای استوانه‌ای به قطر ۲ اینچ (۵/۰۸ سانتی‌متر) و به ارتفاع ۲ اینچ توسط استوانه‌ی استاندارد می‌سازیم. برای ساختن نمونه معمولاً ۱۴۵ تا ۱۷۵ گرم ماسه را در استوانه (لوله یا سیلندر) ای استاندارد ریخته و سپس به وسیله‌ی دستگاه کوبه‌ی آزمایشگاهی استاندارد ضربه‌ای (معمولًاً ۳ ضربه) تا ارتفاع ۲ اینچ، که در دستگاه نیز مشخص گردیده است آن را می‌کوییم (شکل ۱-۸). بعد از تهیه‌ی نمونه‌ی استوانه‌ای، آن را در دستگاه آزمایش استحکام ماسه قرار می‌دهیم. این دستگاه دارای دو کفه‌ی دایره‌ای تخت است که به سهولت در امتداد محور بین آن‌ها قرار می‌گیرد. با چرخش اهرم دستگاه، دو کفه‌ی دایره‌ای (مانند دو فک) به نمونه فشار وارد می‌کند.

کج و معوج نباشد و تاب برندارد) گذاشته و به داخل یک کوره‌ی گرم کن قرار می‌دهیم، سپس نمونه‌ها را تا دمای بیشتر از 105°C و کمتر از 110°C به مدت ۲ ساعت پخته و خشک می‌کنیم. سپس نمونه‌ها را وارد دسیکاتور کرده و آن‌ها را تا دمای محیط سرد و خنک می‌کنیم. بعد از اجرای مراحل مذکور، نمونه‌ها را توسط دستگاه آزمایش استحکام ماسه (شکل ۱-۱) تحت فشار قرار می‌دهیم. سرعت واردہ توسط دستگاه به هر نمونه باید بین 12° تا 16° P.S.I/min یعنی $83^{\circ}/\text{min}$ تا $1/1^{\circ}\text{ min}$ پاسکال بر دقیقه (mpa/min) باشد. در چنین وضعیتی فشار نشان داده شده‌ی دستگاه مشخص کننده‌ی استحکام فشاری خشک ماسه خواهد بود. این استحکام فشاری بین 2° تا 25° PSI (14°) تا $1/7^{\circ}$ (mpa/min) که بستگی به نوع ماسه دارد تغییر می‌کند (در مورد ماسه‌های سخت شده توسط چسب سیلیکات سدیم و گاز CO_2 این استحکام در شرایط مناسب به 30° P.S.I تقریباً به 2° مگا پاسکال نیز می‌رسد)



شکل ۱-۱۱— دستگاه آزمایش استحکام ماسه

تمرین: آزمایش فوق را برای چند نمونه ماسه انجام داده و نتیجه را به صورت گزارش کار آزمایشگاه ارائه دهید.

۱-۲-۵— آزمایش استحکام فشاری خشک:

استحکام فشاری خشک کاملاً مانند استحکام فشاری تر تعریف می‌شود؛ با این تفاوت که استحکام ماسه، در حالت خشک و پخته شده مورد نظر است.

وسایل مورد نیاز:

۱— استوانه‌ی استاندارد آماده سازی نمونه

۲— دستگاه کوبه‌ی آزمایشگاهی استاندارد

۳— دستگاه اندازه‌گیری استحکام ماسه

۴— صفحه‌ی صافی توپر

۵— کوره‌ی گرم کن (اون)

۶— دسیکاتور


نحوه‌ی اجرای آزمایش:

بعد از تهیه‌ی نمونه‌ی استوانه‌ای به قطر 2° اینچ و ارتفاع

2° اینچ (شکل ۱-۱) (بهتر است چند نمونه گرفته شود تا در

صورت خراب شدن یا شکستن تعویض شود) مانند آزمایش 4°

آن‌ها را روی یک صفحه‌ی فلزی توپر، صاف و محکم (صفحه

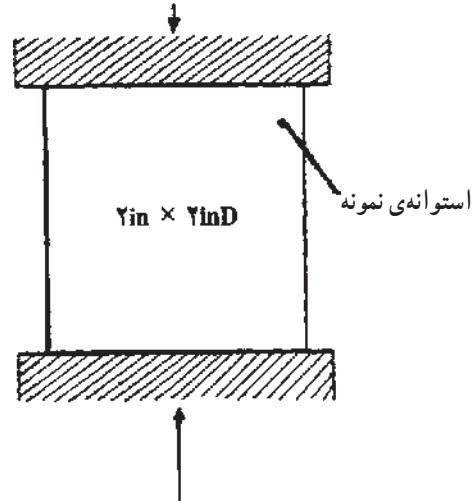


شکل ۱-۱۰— نمونه استاندارد فشاری و نیروهای وارد بر آن

۳— دستگاه استحکام کششی
نحوه اجرای آزمایش:
لوله یا استوانه‌ی استاندارد نمونه در این آزمایش، مطابق
شكل ۱۲ دو تکه است و نمونه در داخل دو استوانه‌ی
بالایی و پایینی تحت کشش قرار می‌گیرد. هنگام شکست و
گسیخته شدن نمونه، دو استوانه‌ی مذکور در قسمت وسط از
هم جدا می‌شوند.

۶—۱— آزمایش استحکام کششی تر: این استحکام عبارت است از حداکثر تنش کششی یک نمونه (نمونه‌ی کششی ماسه‌ای استاندارد) در حالت مرطوب تا مرحله‌ی گسیخته شدن. این استحکام بر حسب P.S.I تعیین می‌شود.

وسایل مورد نیاز:

- ۱— استوانه‌ی استاندارد آماده‌سازی نمونه‌ی دو تکه
- ۲— دستگاه نمونه‌ساز (کوبه‌ی آزمایشگاهی استاندارد)

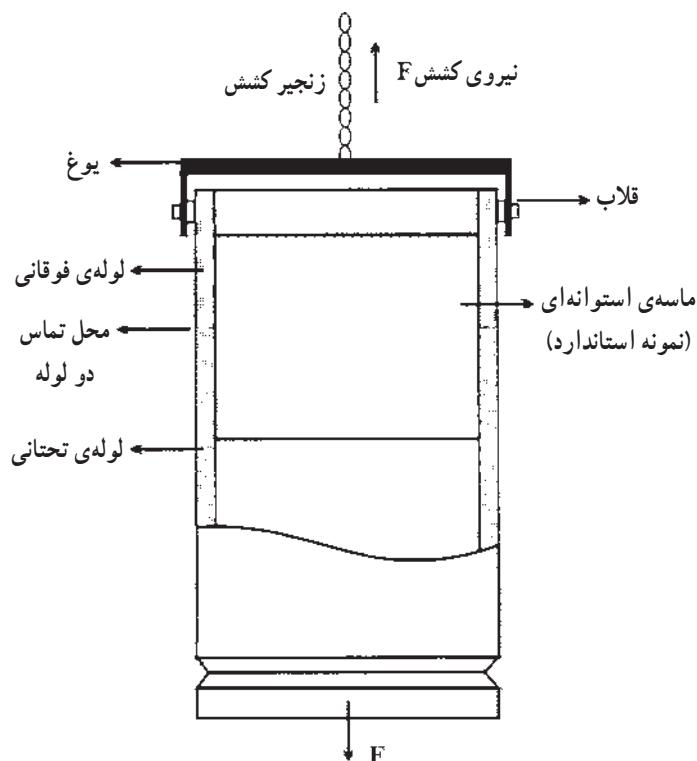

شكل ۱۲— تعیین استحکام کششی ماسه‌ی تر

استحکام کششی ماسه‌های تر حدود ۱ تا ۶ پوند بر اینچ مربع یا $41/5$ تا $6/9$ کیلو پاسکال است (بستگی به ترکیب و نوع ماسه دارد). تمرین: آزمایش فوق را برای چند نمونه ماسه انجام داده و نتیجه را به صورت گزارش کار آزمایشگاه ارائه دهید.

در این آزمایش حداکثر سرعت عمل کشش 4° و حداقل 2° اونس^۱ بر اینچ مربع در هر دقیقه است ($43 \pm 0/29$ نیوتون بر سانتی متر مربع N/Cm^2). چنانچه ملاحظه می‌شود استحکام مخلوط ماسه برای کشش کم می‌باشد. برای تعیین استحکام کششی مخلوط‌های ماسه که استحکام زیادی دارند از روش تعیین استحکام ماهیچه‌های پخته شده استفاده می‌کنند.

۱۶٪ افزایش یابد استحکام کششی خشک حدود ۱۱۰٪ خواهد بود. (در مورد استحکام کششی تر این افزایش حدود ۱۶۰٪ است).

بعد از تهیه نمونه استاندارد (قالب گیری و پخته شده) آن را روی دستگاه آزمایش کشش تن قرار می دهیم و استحکام کششی آن را اندازه می گیریم. شکل های ۱-۱۴ و ۱-۱۵ فک های دستگاه و نحوه اندازه گیری استحکام کششی نمونه را نشان می دهند.



شکل ۱-۱۴- فک های دستگاه کشش



شکل ۱-۱۵- نحوه اندازه گیری استحکام کششی نمونه

تمرین: آزمایش فوق را برای چند نمونه ماسه انجام داده و نتیجه را به صورت گزارش کار آزمایشگاهی ارائه دهید.

۷-۲-۱- آزمایش استحکام کششی خشک برای ماهیچه های پخته شده: این استحکام نیز عبارت از حداکثر تنش کششی (بر حسب P.S.I) است که یک نمونه می تواند تا مرحله ای شکستن تحمل کند.

وسایل مورد نیاز:

۱- جعبه ماهیچه نمونه فلزی


۲- کوره ماهیچه خشک کنی (گرم خانه)

۳- دسیکاتور

۴- دستگاه آزمایش کشش نمونه

نحوه اجرای آزمایش:


ابتدا مخلوط ماسه را آماده می کنیم و سپس به کمک جعبه قالب گیری نمونه یک یا چند نمونه را قالب گیری و تهیه می نماییم. نمونه را در دمای 25°C و به مدت ۳۰ ثانیه پخته و در دسیکاتور تا دمای محیط خنک می کنیم. ابعاد استاندارد این نمونه، در شکل ۱-۱۳ نشان داده شده است.

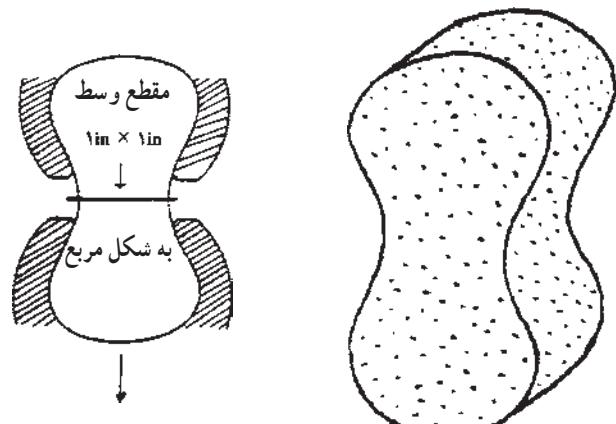

نمونه کششی استاندارد

شکل ۱-۱۳- نمونه استاندارد کششی و نیروهای وارد بر آن

لازم به توضیح است که با افزایش درصد خاک رس استحکام ماسه زیاد می شود. مثلاً اگر درصد خاک رس ۱۰٪ به

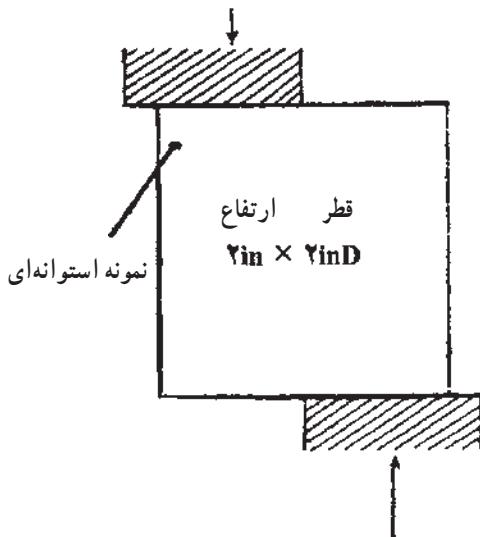

شکل ۱۶-۱۶-الف - نمونه استاندارد برشی و نیروهای وارد بر آن



شکل ۱۶-۱۶-ب

توضیح: سبب استحکام برشی خشک به استحکام فشاری خشک کمیتی است که در تهیه و آماده‌سازی ماسه‌ی ریخته‌گری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به طوری که اگر این نسبت از حد معینی کمتر باشد نشان آماده نبودن و به عمل نیامدن ماسه است و اگر بیش از آن حد معین باشد، نشانگر بالا بودن درصد مواد افزودنی به ماسه است.

تمرین: آزمایش استحکام برشی تر و خشک را برای چند نمونه ماسه انجام داده و نتیجه را به صورت گزارش کار آزمایشگاهی ارائه دهید.

۲-۸-۱-آزمایش‌های استحکام برشی ماسه:

استحکام برشی ماسه نیز مانند استحکام فشاری و کششی تعریف می‌شود: استحکام برشی ماسه عبارت است از حداکثر تنש برشی که نمونه‌ی استاندارد می‌تواند تا مرحله‌ی برش و گسیخته‌شدن تحمل کند. این تنش نیز بر حسب پوند بر اینچ مربع بیان می‌شود: آزمایش استحکام برشی به دو صورت تر و خشک انجام می‌شود.

وسایل مورد نیاز:

- ۱- استوانه‌ی استاندارد آماده‌سازی نمونه
- ۲- دستگاه کوبه‌ی آزمایشگاهی استاندارد
- ۳- دستگاه اندازه‌گیری استحکام ماسه
- ۴- صفحه‌ی صافی توپر
- ۵- کوره‌ی گرم کن (اون)
- ۶- دسیکاتور

نحوه اجرای آزمایش:

الف - استحکام برشی تر: در این آزمایش پس از تهیه‌ی نمونه‌ی استوانه‌ی (با قطر و ارتفاع ۲ اینچ) تنش برشی توسط ماشین مربوطه به نمونه اعمال می‌شود. (شکل ۱۶-۱۶-الف) در نتیجه نمونه بریده و گسیخته می‌گردد. سرعت عمل نیروی برش توسط دستگاه بین ۱۹ تا ۲۹ PSI در دقیقه است. در این آزمایش استحکام برشی تر حدود ۱/۵ تا ۷ PSI است. (شکل ۱۶-۱-ب) فک‌های برش را نشان می‌دهد.

ب - استحکام برشی خشک: در آزمایش استحکام خشک، نمونه‌های استاندارد ابتدا در درجه حرارت 110°C - 105° به مدت ۲ ساعت خشک می‌شود و سپس در یک دسیکاتور تا دمای محیط خنک می‌گردد. پس از این مرحله می‌توان نمونه‌های تهیه شده را، در ماشین مربوطه مورد آزمایش قرار داد و استحکام آن‌ها را اندازه‌گیری کرد.

معین و در تحت فشار ثابت اندازه‌گیری می‌کند. این سرعت در واقع می‌تواند مشخص کنندهٔ توانایی خروج گاز از ماسه باشد. آزمایش شماره ۹ این مطلب را روشن می‌کند.

وسائل مورد نیاز:

- ۱- استوانهٔ استاندارد آماده سازی نمونه
- ۲- دستگاه کوبه‌ی آزمایشگاهی استاندارد
- ۳- دستگاه تعیین قابلیت نفوذ ماسه (مجهز به استوانهٔ استاندارد آماده سازی نمونه) (شکل ۱۷).

۱-۲-۹- آزمایش قابلیت نفوذ گاز: یکی از عوامل مهم در تولید قطعات ریختگی سالم قابلیت نفوذ گاز از ماسه یا نفوذپذیری ماسه است. همان‌طور که قبل‌آن نیز ذکر شد دانه‌بندی و پخش ذرات ماسه، نقش مهمی در خروج گازهای محلول در مذاب، هوا و قالب، بخار آب و غیره دارد، لذا کنترل و تعیین قابلیت نفوذ گاز، می‌تواند نتایج بسیار مفیدی برای کیفیت قطعات ریختگی داشته باشد.

برای تعیین این قابلیت معمولاً سرعت خروج هوا از یک نمونهٔ ماسه‌ای را بر حسب سانتی‌متر مکعب در دقیقه در زمان



شکل ۱۷- یک نوع دستگاه تعیین قابلیت نفوذ گاز

مربع عبور می‌کند قابلیت نفوذ گاز آن ماسه است. بنابراین اگر حجم هوا در عبوری V ، ارتفاع نمونهٔ ماسه‌ای (استوانهٔ استاندارد) H ، سطح مقطع نمونه A ، فشار وارد بر هوا در عبوری P و مدت زمان عبور هوا T (دقیقه) باشد، در این

نحوه‌ی اجرای آزمایش: حجم هوا بی (بر حسب CC) که در مدت یک دقیقه با فشار یک گرم نیرو بر سانتی‌متر مربع (۱۰ CC آب) از درون یک نمونهٔ ماسه‌ای به ارتفاع ۱ سانتی‌متر و سطح مقطع یک سانتی‌متر

گاز ماسه) چنین است :

$$K = \frac{V \cdot H}{P \cdot A \cdot T} = \frac{2000 \times 5 / 0.8}{10 \times 20 / 268 \times T} = \frac{2000 \times 5 / 0.8}{10 \times 20 / 268} \times \frac{1}{T}$$

حجم هوای عبوری از ماسه

و یا

$$K = \frac{50 / 12}{T}$$

چنانچه T بر حسب ثانیه بیان شود رابطه‌ی K چنین است :

$$K = \frac{50 / 12}{T} \times 60 \Rightarrow K = \frac{300 / 2}{T}$$

همان طور که ملاحظه می‌شود قابلیت نفوذ گاز تابعی است

از زمان T ، لذا در دستگاه تعیین قابلیت نفوذ (مطابق شکل ۱-۱۷) صفحه‌ی اندازه‌گیری بر حسب معکوس زمان T در مقدار ثابت $300 / 2$ (مطابق استاندارد AFS) مدرج شده است. لذا پس از قراردادن نمونه‌ی استاندارد در این دستگاه، زمان لازم و عدد قابلیت نفوذ گاز در ماسه به طور اتوماتیک روی دستگاه خوانده می‌شود.

بادآوری می‌شود که هر چه زمان T کمتر باشد، مفهوم آن این است که حجم گاز عبوری در شرایط استاندارد آزمایش بیشتر است، به عبارت دیگر قابلیت نفوذ گاز از ماسه بیشتر است.

تمرین: آزمایش فوق را برای چند نمونه ماسه انجام داده نتیجه را به صورت گزارش کار آزمایشگاهی ارائه دهد.

صورت قابلیت نفوذ گاز در این ماسه (K)، با H و V نسبت مستقیم، ولی با P و A و T نسبت معکوس دارد. به عبارت ریاضی می‌توان نوشت.

$$K = \frac{V \cdot H}{P \cdot A \cdot T}$$

در استاندارد جامعه‌ی ریخته‌گران آمریکا (A.F.S) با در نظر گرفتن مقادیر استاندارد، می‌توان رابطه‌ی اخیر را به صورت زیر ساده کرد؛ چون قطر استوانه‌ی استاندارد نمونه، اینج $D = 2$ و ارتفاع آن H ، نیز برابر ۲ اینچ است. لذا خواهیم داشت :

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{3 / 14 \times (2 \times 2 / 54)^2}{4} = 20 / 68 \text{ cm}^2$$

سطح مقطع استوانه‌ی نمونه

$$H = 2 \times 2 / 54 = 50 / 0.8 \text{ cm}$$

از طرفی مطابق استاندارد مذکور (AFS) برابر است با

$$P = 10 \text{ cmH}_2\text{O} \quad 122 \text{ اینچ مکعب، و فشار هوای عبوری}$$

زمان عبور هوای (T) بر حسب ثانیه است، به این ترتیب می‌توان نوشت :

$$V = 122 \text{ in}^3 = 122 \times (2 / 54)^3 = 1999 / 22 \text{ cm}^3 = 2000 \text{ cm}^3 (2 \text{ lit})$$

حجم هوای عبوری از ماسه

اگر T بر حسب دقیقه منظور شود، مقدار K (قابلیت نفوذ

آزمایشگاه متالورژی مکانیکی آزمایش‌های خواص مکانیکی فلزات و آلیاژها

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که:

- ۱- خواص مکانیکی فلزات و آلیاژها را توضیح دهد.
- ۲- تنش کشش (مقاومت به کشش) فلزات و آلیاژ‌ها را توضیح دهد و به وسیله‌ی ماشین تنش کششی، اندازه‌ی این مقاومت را از طریق آزمایش تعیین کند.
- ۳- تنش فشاری یا مقاومت به فشار فلزات و آلیاژ‌ها را توضیح دهد و با اجرای آزمایش مربوطه، این تنش را مشخص کند.
- ۴- سختی اجسام را توضیح دهد و سختی فلزات و آلیاژ‌ها را با روش‌های: برینل، راکول و ویکرز تشریح کند. همچنین آزمایش‌های این روش‌ها را انجام دهد.
- ۵- مقاومت به ضربه‌ی فلزات و آلیاژ‌ها را با روش «شاربی» و «آیزود» توضیح دهد و اندازه‌ی این مقاومت را تعیین کند.
- ۶- خواص مکانیکی چند نوع چدن (نشکن، خاکستری و مالی بل) را بررسی کند.


مثالاً افزایش طول یک میله ($\Delta l = 1 - l_0$) تحت تأثیر یک نیروی کششی خارجی (F) با مقدار این نیرو و طول اوّلیه (l_0) نسبت مستقیم و با سطح مقطع مؤثر (A) نسبت معکوس دارد. بنابراین مطابق شکل ۲-۱ می‌توان نوشت:

$$\Delta l = K \frac{l \times F}{A}$$


که در آن K ضریب تناسب بوده و خواص ارتجاعی جنس میله‌ی فلزی را مشخص می‌کند. رابطه‌ی فوق را می‌توان به صورت زیر نوشت:

۲- خواص مکانیکی فلزات و آلیاژها
 همان‌طور که در درس شناخت فلزات توضیح داده شده است، هنگامی که یک قطعه‌ی نمونه‌ی فلزی تحت تأثیر نیروهای خارجی (مثالاً کششی یا فشاری) قرار گیرد، تغییر شکل می‌دهد. اگر پس از حذف این نیروها ابعاد قطعه به اندازه‌های اوّلیه‌ی خود بازگشت نماید، تغییر شکل را ارتجاعی (الاستیک) می‌نامند. در صورتی که نیروهای وارد بر قطعه در حد ارتجاعی باشند با تغییر شکل آن متناسب خواهند بود.

اگر مقادیر کرنش و تنش وارد بر قطعه‌ی نمونه را در هر لحظه؛ روی صفحه مختصات دو بعدی (محور افقی کرنش و محور قائم تنش) منتقل نماییم و نقاط به دست آمده را به هم وصل کنیم منحنی تغییرات تنش وارد بر قطعه، بر حسب کرنش به دست خواهد آمد (شکل ۲-۲).

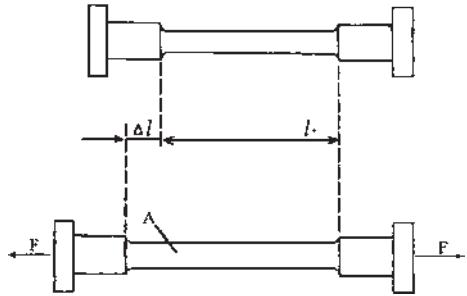

شکل ۱-۲-۱. افزایش طول میله‌ی فلزی تحت تأثیر نیروی کشش در حد ارجاعی (کشسان)

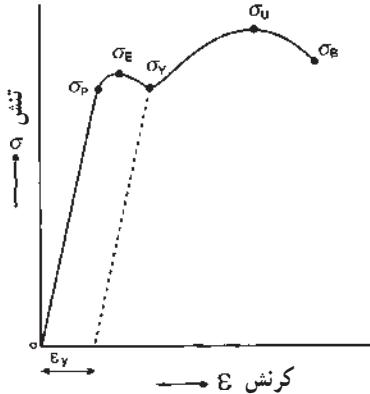

شکل ۲-۲-۲. دیاگرام کششی یک قطعه‌ی نمونه

در روی منحنی دیاگرام، نقاطی مشخص شده‌اند که مربوط به مقادیر تنش‌هایی به شرح زیر هستند.

(الف) حد تنش تناسب σ_P : این مقدار حد تنشی است که اگر به قطعه اعمال شود کرنشی متناسب با آن ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت اگر تنش تا این حد به قطعه اثر کند در صورت حذف آن تنش، طول جسم به اندازه‌ی اوّلیه برمی‌گردد. از این نظر چون تغییرات طول نسبی (کرنش) متناسب با نیرو است، منحنی در فاصله‌ی $0 \rightarrow \sigma_P$ به شکل خط راست است. باید دانست که قانون هوک فقط در این فاصله صادق است.

(ب) حد تنش ارجاعی σ_E : این نقطه نمایانگر حداکثر مقدار تنشی است که پس از حذف آن، جسم می‌تواند به حالت اوّلیه برمگردد. ولی این تنش متناسب با کرنش نیست (تنش‌های مربوط به نقاط از σ_P تا σ_E) بنابراین حد تنش ارجاعی، تنشی است که برای کمتر از آن جسم تغییر شکل موقتی و برای بیشتر از آن تغییر شکل دائمی می‌دهد.

$$\frac{F}{A} = \frac{1}{K} \times \frac{\Delta l}{l} \quad (1)$$

نسبت $\frac{F}{A}$ را با σ نمایش می‌دهند و آن را تنش^۱ میله‌ها می‌نامند (نیروی وارد بر واحد سطح). معمولاً تغییر شکل میله‌ها با طول و سطح مقطع معینی (استاندارد شده) از روی کمیتی به نام تغییر طول نسبی یا کرنش^۲ (تغییر طول به ازای هر واحد طول) یعنی $\frac{\Delta l}{l} = \epsilon$ مشخص می‌گردد.

ضریب $\frac{1}{K}$ را با E نمایش می‌دهند و به آن ضریب ارجاعی (مدول الاستیسیته) یا ضریب «یانگ»^۳ می‌گویند. با توجه به نکات اخیر، رابطه‌ی (1) را می‌توان به صورت رابطه‌ی ساده‌ی زیر تبدیل کرد.

$$\sigma = E \times \epsilon$$

که در آن هم σ و هم E بر حسب kgf/cm^2 یا kN/m^2 بیان می‌شوند (واحد عملی). واحد عملی (SI) برای این دو کمیت عبارت است از نیوتون بر متر مربع یا کیلو نیوتون بر متر مربع (N/m^2 یا kN/m^2) به طوری که می‌توان نوشت:

$$1 \text{ kgf/cm}^2 \approx 100 \text{ kN/m}^2 = 98 / 0.665 \text{ kN/m}^2$$

ع فاقد واحد است چون نسبت دو کمیت هم واحد σ و E می‌باشد.

رابطه‌ی اخیر (σ) در واقع بیان ریاضی قانون هوک^۴ می‌باشد (متناسب بودن تنش با ازدیاد طول نسبی)

گسیخته شدن) σ_B فرض شود در این صورت خواهیم داشت:


$$\text{درصد ازدیاد طول نسبی} = \frac{\Delta l}{l} = \frac{l_B - l}{l} \times 100$$

کرنش بر حسب درصد

در مورد اغلب فلزات و آلیاژها قطعه‌ی نمونه قبل از گسیخته شدن، در یک ناحیه باریک شده (شکل ۲-۴) و با ادامه‌ی عمل کشش در باریک‌ترین مقطع پاره می‌شود. اگر سطح مقطع اولیه A و سطح مقطع باریک شده A باشد، درصد کاهش سطح مقطع نسبی قطعه چنین خواهد بود.

$$\text{درصد کاهش سطح مقطع نسبی} = \frac{\Delta A}{A} = \frac{A - A}{A} \times 100$$

به طور کلی فلزات و آلیاژهایی که تحت تأثیر نیروهای خارجی هم ازدیاد طول و هم کاهش سطح مقطع پیشتری داشته باشند قابلیت مفتول شدن و تورق یا چکش‌خواری^۱ زیادتری خواهند داشت (مانند برج نرم) و بر عکس اگر این تغییرات در آن‌ها کمتر باشد شکننده‌تر و همچنین سخت‌تر خواهند بود. (مانند چدن خاکستری). کاهش سطح مقطع در مورد آلیاژهای سخت تقریباً صفر است.

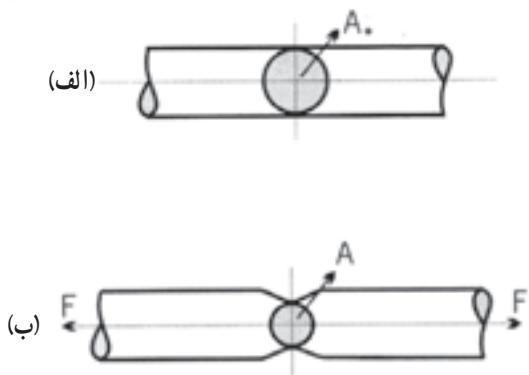

شکل ۲-۴- تقلیل سطح مقطع^۱ تحت تأثیر نیروی کشش F

(الف) قبل از کشش (ب) بعد از کشش

مثال: یک قطعه‌ی نمونه با مقطع گرد و طول اولیه ۵ میلی‌متر و قطر ۵ میلی‌متر تحت تأثیر نیروی کششی قرار گرفته

ج) نقطه‌ی تسلیم σ_Y : در این نقطه، تنش وارد بر جسم، باعث تغییر شکل دائمی آن می‌شود، یعنی در صورت حذف این تنش، دیگر طول جسم به حال اولیه برنمی‌گردد. بلکه به اندازه‌ی

$$\Delta l_Y = \frac{\Delta l}{\sigma_Y}$$


متنااسب با کرنش (ϵ_Y) افزایش می‌یابد. (شکل

۲-۲) با این تعریف معلوم می‌شود که تمام نقاط بعد از حد ارجاعی (σ_E) تا گسیخته شدن و پاره شدن جسم (σ_B) نقاط تسلیم می‌باشند. ولی در عمل معمولاً نقطه‌ی تسلیم را نقطه‌ای انتخاب می‌کنند که ازدیاد طول نسبی (تغییر شکل) ایجاد شده در اثر این تنش در محور افقی برابر $2/0^\circ$ درصد باشد.

د) حد اکثر تنش کششی σ_U : در این نقطه تشن کششی وارد به جسم به بیشترین مقدار رسیده است و از این نقطه به بعد با توجه به این که تنش کششی کاهش یافته باز هم ازدیاد طول ایجاد خواهد شد. به همین علت این مقدار مربوط به نقطه‌ی ماکریم منحنی خواهد بود.

ه) حد گسیختگی یا پارگی σ_B : اگر عمل کشش باز هم ادامه پیدا کند، طول جسم افزوده می‌گردد و بالاخره به ازای یک تنش معینی (σ_B) جسم گسیخته و دو قسمت خواهد شد.

(شکل ۲-۳).

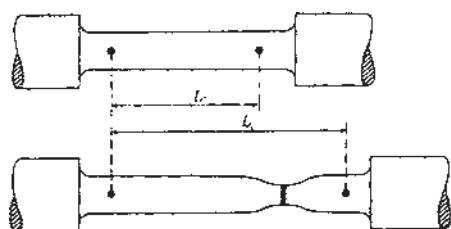

شکل ۲-۳- یک قطعه‌ی نمونه استاندارد با مقطع گرد، قبل و بعد از کشش (تا مرحله‌ی گسیختن)

۱- درصد ازدیاد طول نسبی^۱ و درصد کاهش سطح مقطع نسبی: معمولاً کرنش را بر حسب درصد تعیین می‌کنند. اگر طول اولیه ۱ و طول بعد از تغییر شکل (مثلاً هنگام

است سطح مقطع های قبل و بعد از کشش حساب شود :

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3/14 \times 5^2}{4} = 19/635 \text{ mm}^2$$

سطح مقطع اولیه

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3/14 \times 4/6^2}{4} = 16/619 \text{ mm}^2$$

سطح مقطع بعد از کشش

بنابراین درصد نسبی کاهش سطح مقطع چنین است :

$$S = \frac{A - A_0}{A_0} \times 100\% = \frac{19/635 \times 16/619}{19/635} \times 100\% = 15/36$$

درصد

است. در صورتی که طول آن بعد از کشش به $95/8$ میلی متر و قطر آن به $4/6$ میلی متر رسیده باشد، اولاً درصد کرنش و ثانياً درصد نسبی کاهش سطح مقطع آن را تعیین کنید.

حل :

$$\epsilon = \frac{l - l_0}{l_0} \times 100\%$$

$$\text{درصد نسبی ازدیاد} \\ \epsilon = \frac{95/8 - 76}{76} \times 100\% = 26/05$$


طولی یا درصد کرنش

برای محاسبه و تعیین درصد نسبی سطح^۱ مقطع ابتدا لازم

^۱ — Relative narrowing

معادله‌ی ریاضی کلی برای آن تعیین کرد. لذا در هر مورد با توجه به شرایط مختلف مذکور، برای تعیین مقدار آن، لازم است آزمایش تنش کششی انجام گیرد.

در شکل ۲-۵ نمودارهای تنش کششی چند آلیاژ، به منظور مقایسه‌ی آن‌ها با یکدیگر نمایش داده شده است. آزمایش‌های مربوطه همگی در دمای محیط (25°C) انجام شده است. تجربه نشان داده است که با افزایش دما، تنش کششی کاهش می‌یابد. یادآوری می‌شود که نقاط ماکریم در منحنی‌های این شکل مشخص کننده‌ی تنش کششی مربوطه هستند.

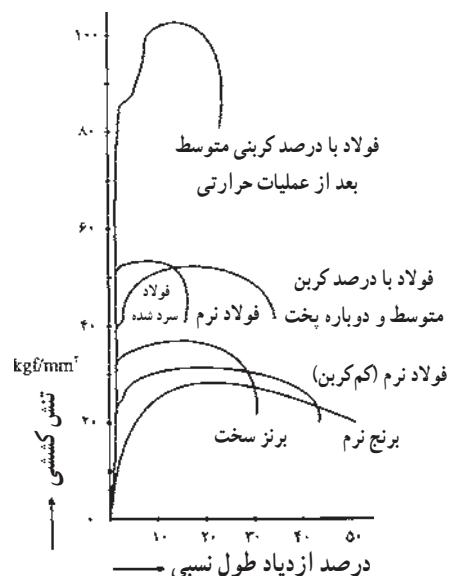

شکل ۲-۵- مقایسه نمودارهای تنش کششی چند آلیاژ
(برنج- برنز و فولاد) در دمای محیط 25°C

آزمایش کشش^۳ از نوع آزمایش‌های استاتیک می‌باشد، یعنی آزمایش‌هایی که در آن‌ها، بار (نیروی کشش) به طور نسبتاً آهسته از صفر تا یک مقدار نهایی و معین افزایش پیدا می‌کند. هنگامی که جسم تحت تأثیر نیروی کشش قرار می‌گیرد از خود عکس‌العمل‌های مختلفی نظیر رفتار کشسان (ارتجاعی) یا الاستیک نشان می‌دهد.

وسایل مورد نیاز:

۱- دستگاه آزمایش تنش کششی (۱ تن نیرو) شکل ۶-

۱-۲- آزمایش تعیین کشش فلزات و آلیاژها
هدف آزمایش: تعیین رفتار فلزات و آلیاژها تحت تأثیر تنش کشش و کرنش آن‌هاست حداکثر نیروی کششی قطعه‌ی نمونه قبل از گسیخته شدن نسبت به سطح مقطع اولیه‌ی آن نمونه را تنش کششی یا مقاومت به کشش می‌نامند و آن را با σ_U نمایش می‌دهند.

بنابراین می‌توان نوشت:

$$\frac{\text{حداکثر نیروی کشش نمونه قبل از گسیختن}}{\text{سطح مقطع اولیه‌ی نمونه}} = \text{تش کششی}$$

و یا

$$\sigma_U = \frac{F_U}{A}$$

برای تنش کشش اصطلاحاتی نظری: مقاومت کششی، قدرت کششی، بار کششی، حد گسیختگی، مقاومت به کشش، تنش حداکثر^۱ و استحکام کششی نیز به کار می‌رود.

در واقع می‌توان گفت که تنش کششی، حداکثر نیروی لازم برای گسیخته شدن در هر واحد سطح است. در فرمول اخیر F_U بر حسب کیلوگرم نیرو و A بر حسب میلی متر مربع یا سانتی متر مربع است در این صورت تنش کششی σ_U بر حسب کیلوگرم نیرو بر میلی متر مربع یا کیلوگرم نیرو بر سانتی متر مربع بیان می‌شود. واحدهای SI که در این مورد متداول‌اند عبارت‌اند از:

$$\frac{kN}{mm^2} = \frac{GN}{m^2} = GP_{\alpha}$$

۱ کیلو نیوتون بر میلی متر مربع = ۱ گیگا^۲ پاسکال

برای تبدیل واحد عملی تنش به واحد SI، یعنی کیلوگرم نیرو بر میلی متر مربع به کیلو نیوتون بر میلی متر مربع، می‌توان همواره از تساوی: $1\text{ kgf/mm}^2 = 9.8\text{ N/mm}^2$ استفاده کرد.

لازم به توضیح است که تنش کششی و به طور کلی منحنی تغییرات و دیاگرام کششی با توجه به ترکیب و جنس آلیاژ، عملیات حرارتی، عملیات مکانیکی (مثل نورد سرد)، درجه حرارت و بالاخره شکل قطعه‌ی نمونه متفاوت می‌باشد و نمی‌توان یک


۱- Ultimate strength Maximum stress (M.S)

۲- Giga = 10^9

۳- Tensile test



شکل ۶-۲- ماشین آزمایش تنش کششی انجیرسال

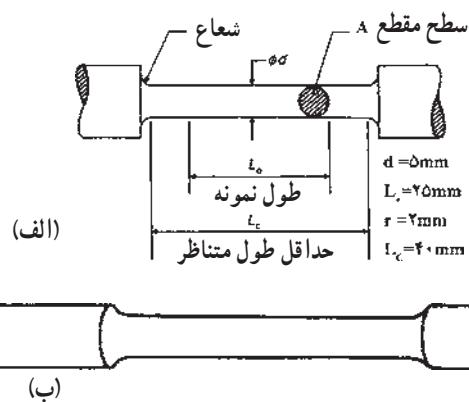


شکل ۶-۷- نمونه‌های آزمایش کشش
 (الف) نمایش ابعاد قطعه نمونه‌ی استوانه‌ای
 (ب) نمونه‌ی گرد برای درگیری گوهای
 (پ) نمونه‌ی گرد با دو انتهای پیچ شده

۲- نمونه‌ی کشش استاندارد (با قطر ۵ میلی‌متر و طول ۲۵ میلی‌متر از آلیاژهای: سرب، روی، چدن، خاکستری، چدن نشکن، فولاد ساختمانی، فولاد آلیاژی، برنج، برنز و آلیاژهای آلومینیوم نظر سیلو مین و آلیاژهای آلومینیوم منیزیم)

نحوه اجرای آزمایش:

۱- تهیه نمونه استاندارد، نمونه استاندارد نمونه‌ای است که طول اولیه‌ی نمونه تقریباً ۵ برابر قطر نمونه باشد ($L_0 = 5d_0$). این استاندارد برای نمونه‌های کوتاه است در مورد نمونه‌ی بلند رابطه به صورت ($L_0 = 10d_0$) می‌باشد نمونه‌های استاندارد را به روش ماسینکاری به صورت استوانه‌ای تهیه می‌کنند مطابق (شکل ۶-۷).


به کمک منحنی تنش - کرنش می‌توان از رفتار فلزو و آلیاز مطلع شد.

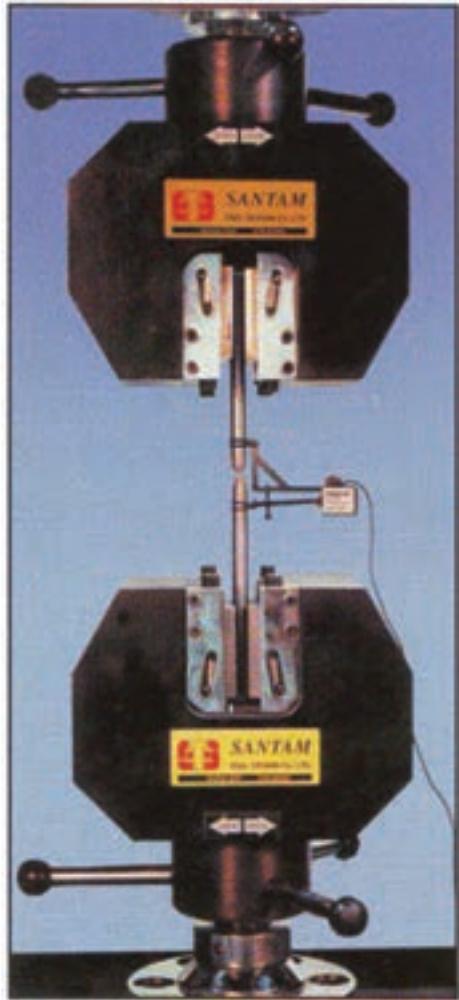

شکل ۲-۹- دستگاه آزمایش کششی و نمونه آزمایش

به طور کلی در آزمایش کششی باید کمیت‌های، ضریب ارجاعی (مدول الاستیسیته) E ، تنش کششی (یا استحکام کششی) σ_U ، مقاومت تسلیم σ_S ، ازدیاد طول نسبی (کُرنش) ϵ و ضریب باریک شدن (تقلیل سطح مقطع نسبی) S با چندین بار تکرار و آزمایش و تعیین میانگین آن‌ها مشخص شوند. تمرین: چند نمونه استاندارد از فلزات و آلیاز‌های مختلف تهیه نموده آزمایش را تکرار کنید و نتایج را به صورت گزارش کار آزمایشگاهی ارائه دهید.

برای ورق‌ها و تسممه‌ها از نمونه‌های تخت مانند شکل ۲-۸ استفاده می‌شود.

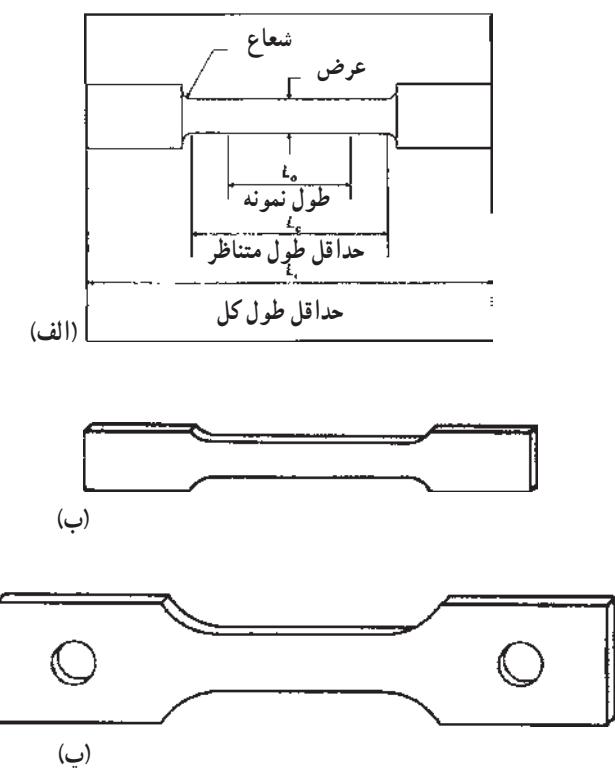

شکل ۲-۸- نمونه‌های آزمایش کشش

الف) نمایش ابعاد قطعه نمونه تخت

ب) نمونه‌ی تیغه‌ای برای درگیری گوهای

پ) نمونه‌ی تیغه‌ای برای درگیری و اتصال پین‌دار

۲- نمونه استاندارد را مطابق شکل (۲-۹) در دستگاه آزمایش کشش قرارداده و پس از اعمال نیرو و شکست نمونه، طول نهایی نمونه را اندازه‌گیری می‌نماییم در ضمن دستگاه آزمایش کشش نمودار نیرو بر حسب تغییر طول نمونه را نیز رسم می‌نماید که با کمک روابط

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad \epsilon = \frac{\Delta l}{L}$$

مقدار تنش و کرنش را می‌توان محاسبه نموده و منحنی تنش - کرنش را رسم نمود.

به مراتب بیشتر از تنש کششی آنها است. تنش فشاری یا مقاومت به فشار یک جسم عبارت است از حداکثر نیروی فشاری قبل از شکستن نسبت به سطح مقطع اولیه


$$\frac{\text{حداکثر نیروی فشاری قبل از شکستن}}{\text{سطح مقطع اولیه}} = \text{تنش فشاری یا مقاومت به فشار}$$

$$\sigma_p = \frac{F_p}{A}.$$

شکل ۲-۱°، نمودارهای کششی و فشاری برای فولاد، مس و آلومینیوم را به منظور مقایسه نشان می‌دهد.

۲-۱-۲- آزمایش تعیین تنش فشاری (تست فشار^۱): اگر قطعه‌ی نمونه تحت تأثیر نیروی فشار معینی قرار گیرد، تغییر شکل آن (کوتاهشدن طول و افزایش سطح مقطع) متناسب با این نیرو خواهد بود ولی اگر فشار وارد شد تر گردد، برای فلزات و آلیاژهایی که قابلیت تغییر شکل مکانیکی دارند، یک تغییر شکل خمیری و برای فلزات و آلیاژهایی که شکننده می‌باشند شکستگی ایجاد خواهد شد.

در تنش فشاری اندازه و شکل قطعه‌ی نمونه تأثیر زیادی نسبت به تنش کششی دارد و معمولاً تنش فشاری فلزات و آلیاژها

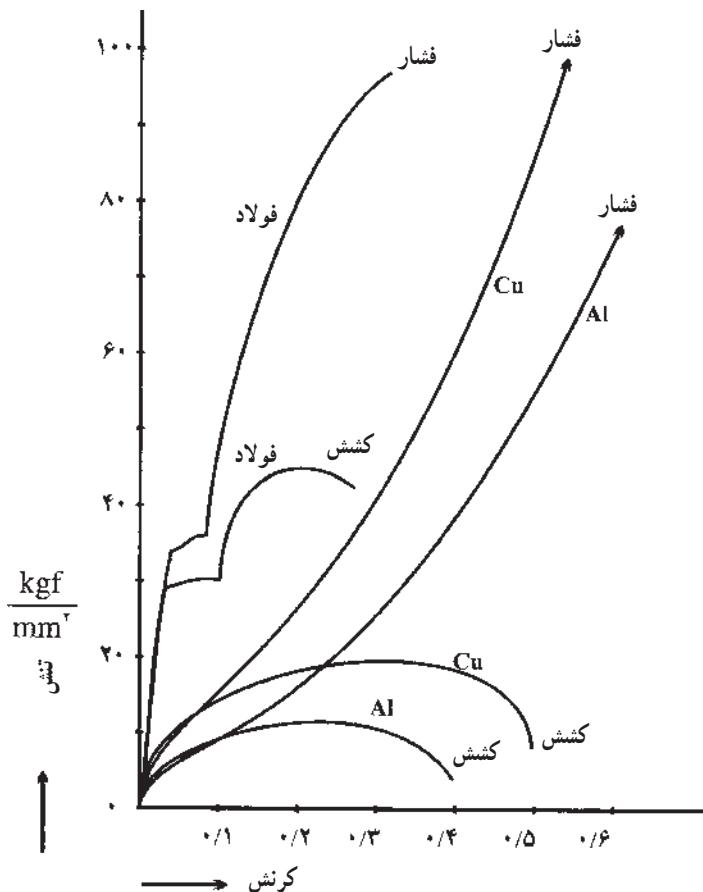

شکل ۲-۱°- نمودارهای کششی و فشاری برای فولاد، مس و آلومینیوم

وسایل مورد نیاز:
سرب، روی، چدن خاکستری، چدن نشکن و چند نوع فولاد
(ابعاد نمونه‌های با استحکام بالا کوچک‌تر و نمونه‌های نرم تر

۱- دستگاه آزمایش تنش فشار (شکل ۲-۱۱)

۲- نمونه‌ی فشاری با ابعاد مناسب از فلزات و آلیاژهای بزرگ‌تر انتخاب شوند)


دو فک دستگاه و دو قاعده نمونه بیش از حد شده و باعث تنفس برشی می‌گردد.

تنفس برشی ایجاد شده در سطوح دو قاعده استوانه‌ی نمونه با صفحات موازی، دو اسکال بزرگ در آزمایش فشار ایجاد می‌کنند که عبارت‌اند از:

(الف) نیروی تنفس در دو سطح قاعده‌ی استوانه‌ی نمونه ماکریزم است در حالی که در قسمت وسط نمونه، این تنفس صفر است، در نتیجه، این امر باعث می‌شود که استوانه به شکل بشکه درآید (شکل ۲-۱۲) در این صورت ارتفاع کاهش یافته، نمی‌تواند ملاک صحیحی برای تعیین تنفس فشاری باشد.



شکل ۲-۱۱ - دستگاه آزمایش فشاری و نمونه آزمایش

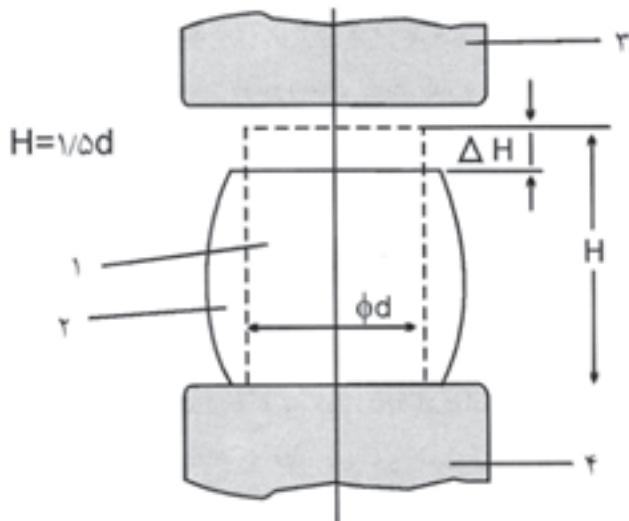

شکل ۲-۱۲ - آزمایش فشار، بشکه‌ای شدن نمونه استاندارد بر اثر ایجاد نیروی اصطکاک بین دو صفحه‌ی موازی با سطوح قاعده‌ها

(ب) نیروی فشاری ایجاد شده توسط ماشین، باید نیروی اصطکاکی صفحات موازی مذکور را نیز جبران کند. بنابراین محاسبه‌ی تنفس فشاری به کمک این نیروی فشاری، از اندازه‌ی حقیقی بیشتر خواهد بود. شکل ۲-۱۳ - منحنی تغییرات فشار وارد بر نمونه را برای یک فلز با نسبت‌های قطر به ارتفاع مختلف نشان می‌دهد.

نحوه‌ی اجرای آزمایش:

در این آزمایش نمونه استاندارد به شکل استوانه‌ای می‌باشد که مناسب‌ترین نمونه، نمونه‌ای است که ارتفاع آن بین ۱ تا ۲ برابر قطر آن باشد اغلب از نسبت $\frac{H}{d} = 1/5$ استفاده می‌شود چنانچه این نسبت از $1/5$ بیشتر باشد امکان خم شدن نمونه وجود دارد در حالی که اگر نسبت مذکور از $1/5$ کمتر باشد اصطکاک بین دو فک دستگاه که با قاعده‌های نمونه استوانه‌ای تماس دارد بیش از حد شده و باعث تنفس برشی می‌گردد (در امتداد نیروی اصطکاکی که بر نیروی فشاری اعمال شده توسط ماشین عمود است) به همین علت است که در تمام مدت اعمال فشار باید دو سطح قاعده‌های نمونه با دو فک دستگاه روغن کاری شود (از پودر گرافیت نقره‌ای برای نمونه‌های کوچک نیز می‌توان استفاده کرد)

نمونه‌ی تهیه شده پس از روغن کاری بین دو فک دستگاه انجوسال قرار داده شده و نیروی فشاری به آن اعمال می‌گردد (شکل ۲-۱۱).

این نیرو که به طور یکنواخت و آهسته بر نمونه وارد می‌شود باعث تغییر شکل آن می‌گردد و در نهایت سبب کاهش ارتفاع و افزایش سطح نمونه می‌گردد با ادامه اعمال نیرو اصطکاک بین


که تحت فشار قرار گرفته است (روش راکول) و یا روش‌های دیگر بنا گذاشته شده است.

ساده‌ترین روش تعیین سختی، روش خراش برداشتن است. با رجوع به جدول موہس (جدول ۲-۱) می‌توان سختی جسم را تعیین کرد. در این جدول سختی الماس که سخت‌ترین جسم است نمره 1° و پودرتالک دارای نمره 1° می‌باشد. اجسام سیال فاقد سختی می‌باشند. بنابراین نمره‌ی سختی آن‌ها صفر است.

جدول ۲-۱— سختی اجسام در مقیاس موہس (جدول موہس)

سختی	فرمول شیمیایی	جسم
1°	C	الماس
۹	Al_2O_3	کروند
۸	$\text{Al}_2\text{SiO}_4\text{F}_2$	توباز
۷	SiO_2	کوارتز
۶	KAISi_3O_8	ارتولکاز
۵	$\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$	آپاتیت
۴	CaF_2	فلوریت
۳	CaCO_3	کلسیت
۲	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	گچ
۱	$\text{Mg}_3\text{Si}_4\text{O}_{10} \cdot (\text{OH})_2$	تالک

با استفاده از این جدول و مقایسه‌ی سختی اجسام با سختی مواد دیگر، سختی کاربیدتنگستن $9/5$ ، کاربید سیلیسیم 9 ، فولادها بین 5 تا $8/5$ ، سرب $1/5$ ، گرافیت حدود 1 و سدیم 4° تعیین شده‌اند. روشن است که تعیین سختی اجسام با این روش دقیق نبوده و فقط حدود نسبی سختی‌هارا مشخص می‌کند. برای تعیین سختی دقیق فلزات و آلیاژها از روش‌های برینل، راکول و ویکرز استفاده می‌کنند.

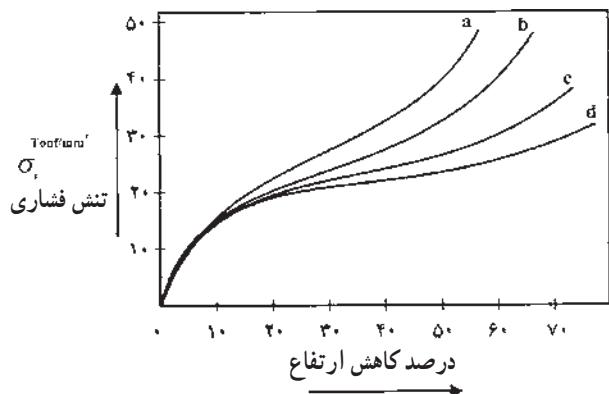

شکل ۲-۱۳— منحنی تغییرات فشار وارد بر نمونه‌ی استوانه‌ای برای یک فلز

به هر حال یادآوری می‌شود که روغن کاری بین صفحات و فاقده‌های استوانه‌ی نمونه از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند نیروی اصطکاکی مذکور را فوق العاده کاهش دهد.

- ۱— استوانه‌ی نمونه قبل از فشار اعمال شده
- ۲— نمونه بعد از فشار اعمال شده 3 و 4 صفحات موازی تمرین: آزمایش فوق را برای نمونه‌های از جنس مختلف انجام داده و نتیجه را به صورت گزارش کار آزمایشگاهی ارائه دهید.

۲— سختی اجسام

سختی جسم یعنی میزان مقاومت نیروهای داخلی در مقابل خراش یا سایش. سختی یک جسم با عملیات مکانیکی یا حرارتی که روی آن انجام می‌گیرد تغییر می‌کند. اندازه‌گیری سختی روی اصول خراش برداشتن جسم نرم از جسم سخت (روش موہس)، یا اثر گذاشتن یک ساقمه‌ی سخت روی جسم نمونه (روش برینل) یا ایجاد عمق به وسیله‌ی یک نوک الماسه به شکل مخروط

(مانند فشار)، لذا واحد آن بر حسب N/m^2 یا kgf/mm^2 (پاسکال Pa) بیان می شود. در این صورت واحدهای : D، t و d بر حسب mm یا m خواهد بود (واحد مناسب دیگر برای سختی برینل، عبارت است از مگا پاسکال «MPa») که در این صورت واحد P بر حسب نیوتون و واحد کمیت های D، t و d بر حسب میلی متر خواهد بود). یادآوری می شود که :

$$1kgf/mm^2 = 9.8N/mm^2 = 9.8 \times 10^6 N/m^2 = 9.8 \times 10^6 Pa = 9.8 MPa$$

تجربه نشان داده است که بین P (نیروی بار بر حسب نیوتون) و D (قطر ساقمه بر حسب میلی متر) نسبتی وجود دارد که در جدول ۲-۲ نشان داده شده است. حداقل و حداقل ضخامت نمونه بر حسب قطر ساقمه نیز درج شده است. ضخامت نمونه مورد آزمایش باید حداقل ۱۰ برابر عمق فرو رفتگی ساقمه در فزر نمونه باشد یعنی :

$$h \geq \frac{10P}{\pi D(BHN)}$$

حداقل عدد سختی برینل برای اندازه گیری سختی فلزات آهنی، فلزات غیرآهنی و آلیاژهای آن $450.0 MPa$ (تقریباً $450 kgf/mm^2$) است.

وسایل مورد نیاز:

۱- دستگاه سختی سنج برینل


۲- نمونه (طبق شرح آزمایش)

۳- میکروسکوپ میکرومتردار (یا دستگاه منعکس کننده)

نور از روی سطح نمونه روی یک صفحه ماشین یا دستگاه آزمایش برینل ممکن است از نوع ئیدرولیکی باشد و به طور دستی عمل کند (یا این که دستگاه مجهز به یک نوع اهرمی باشد که توسط دست یا الکتروموتور، نیروی لازم را اعمال کند). در اغلب موارد، دستگاه آزمایش برینل از نوع تحرک اهرم توسط الکتروموتور بوده و کاربرد دارد. (شکل ۲-۱۵)

۲-۲-۱- آزمایش تعیین سختی به روش برینل:

در روش برینل یک ساقمه از کاربید تنگستن یا فولاد (پرکربن) یا سماته آب داده شده) به قطر (D) روی جسم با نیروی (P) به مدت ثابتی (۱ ثانیه برای آلیاژهای آهنی و ۳ ثانیه برای آلیاژهای غیرآهنی) توسط ماشین مربوطه، فشار ایجاد می کند. از تقسیم نیروی وارد بر سطح ایجاد شده (سطح عرقچین کروی) عدد سختی در این روش به دست می آید (شکل ۲-۱۴). سختی برینل را به اختصار با BHN نمایش می دهند.

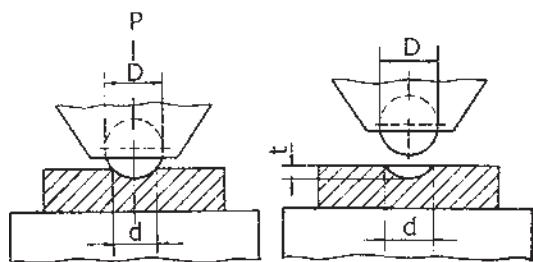

شکل ۲-۱۴- آزمایش و تعیین عدد سختی برینل

مقدار این سختی از رابطه‌ی زیر به دست می آید.

$$BHN = \frac{P}{A}$$

که در آن P عبارت است از نیروی وارد به ساقمه (بار) و A سطح عرقچین کروی ایجاد شده روی فلز یا آلیاژ مورد آزمایش است. از طرفی سطح عرقچین کروی با توجه به شکل اخیر چنین است.

$$A = \pi D t = \frac{1}{2} (D - \sqrt{D^2 - d^2})$$

در این روابط t عبارت از عمق فرو رفتگی (فوذ ساقمه در فلز یا آلیاژ) و d قطر دایره‌ی اثر است. به این ترتیب می توان سختی برینل را از رابطه‌ی زیر محاسبه و تعیین کرد.


$$BHN = \frac{P}{A} = \frac{P}{\pi D t} = \frac{2P}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

چون سختی برینل عبارت است از نیرو تقسیم بر سطح

۱۰ برابر عمق فرورفتگی ساچمه بوده و همچنین باید دارای دو سطح موازی و صیقلی باشد.

ابتدا نمونه‌ی تهیه شده روی سندان دستگاه سختی سنج قرار داده می‌شود.

و سپس گیره‌ی متحرک (چرخشی) آنقدر چرخانده می‌شود تا سندان بالا باید و نمونه‌ی روی آن با ساچمه تماس پیدا کند. در این هنگام الکتروموتور (اهرم) را به کار می‌اندازند تا وزنه آزاد شده و نیروی لازم توسط وزنه، به تدریج ساچمه را روی نمونه فشار دهد. زمان اعمال این فشار در جدول ۲-۲ برای قطرهای مختلف ساچمه (و سایر عوامل) درج شده است. پس از آن که فشار لازم ایجاد شد و دایره‌ی اثر روی نمونه به وجود آمد، جهت حرکت الکتروموتور (اهرم) را عوض می‌کنند تا نیروی وزنه قطع شود. اکنون می‌توان گیره‌ی متحرک را به طور وارونه گرداند و سندان را پایین آورد. نمونه که دایره‌ی اثر روی آن ایجاد شده است، برای اندازه‌گیری و تعیین قطر D توسط میکروسکوپ میکرومتر، آماده است.

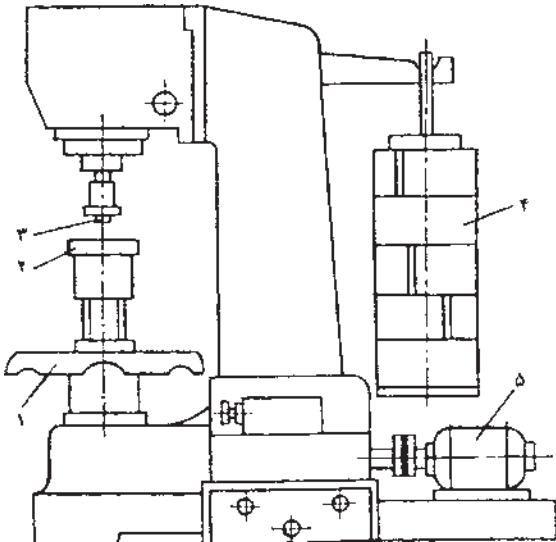

شکل ۲-۱۵ - دستگاه سختی سنج برینل

۱- گیره متحرک چرخشی ۲- سندان
۳- ساچمه فرو رونده ۴- وزنه ۵- الکتروموتور

نحوه‌ی اجرای آزمایش:
نمونه‌ی آزمایش سختی باید دارای ضخامت حداقل

جدول ۲-۲ - سختی برینل فلزات بر حسب عوامل: قطر ساچمه، نیروی وارد بر نمونه، ضخامت نمونه و زمان اعمال نیرو

فلز	Bhn MPa(N/mm²)	ضخامت نمونه (mm)	نسبت بین D و P	قطر ساچمه D (mm)	نیروی وارد (بار) بر نمونه P(N)	زمان اعمال T(S) نیرو
فلزات آهنی	۱۴۰۰-۱۵۰۰	۶-۳	$P = ۳۰ \cdot D^2$	۱۰	۳۰۰۰	۱۰
					۷۵۰۰	۵
					۱۸۷۵	۲/۵
فلزات غیرآهنی	۱۴۰۰	۶-۳	$P = ۱۰۰ \cdot D^2$	۱۰	۱۰۰۰۰	۱۰
					۲۵۰۰	۵
					۶۲۵	۲/۵
	۱۳۰۰	۶-۳	$P = ۳۰ \cdot D^2$	۳۰	۳۰۰۰	۱۰
					۷۵۰۰	۵
					۱۸۷۵	۲/۵
	۳۵۰-۱۳۰۰	۹-۳	$P = ۱۰۰ \cdot D^2$	۳۰	۱۰۰۰۰	۱۰
					۲۵۰۰	۵
					۶۲۵	۲/۵
	۸۰-۳۵۰	۶-۳	$P = ۲۵ \cdot D^2$	۶۰	۲۵۰۰	۱۰
					۶۲۵	۵
					۱۵۶	۲/۵

معمولًاً دستگاههای آزمایش سختی برینل جداولی به صورت ضمیمه (پلاک) دارند. به کمک این جدولها و اندازه‌ی قطر دایره‌ی اثر به سهولت و به سرعت عدد سختی برینل معلوم می‌شود (بدون استفاده از فرمول و محاسبه).

تذکر: آزمایش سختی سنجی را معمولًاً برای هر نمونه در سه نقطه دور از هم انجام داده و سپس میانگین سختی برینل سه نقطه بدست آمده را به عنوان سختی نمونه در نظر می‌گیرند.

مثال: برای اندازه‌گیری سختی برینل یک قطعه فولاد ریختگی، قطر گله‌ی مربوط 10° میلی‌متر و بار وارد به آن 3000 کیلوگرم نیرو معین شده است. در صورتی که قطر دایره‌ی اثر ایجاد شده روی قطعه 3 میلی‌متر باشد، سختی آن چنین حساب خواهد شد.

$$P = 3000 \text{ kgf} \quad d = 3 \text{ mm} \quad D = 10 \text{ mm}$$

$$BHN = \frac{P}{\frac{\pi}{4} D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$


$$BHN = \frac{3000}{\frac{3.14}{4} \times 10 \times (10 - \sqrt{10^2 - 3^2})} =$$

$$\frac{3000}{157(10 - 9.54)} =$$

$$BHN \approx 415 \text{ kgf/mm}^2 \Rightarrow 415 \times 9.8 = 4067 \text{ MPa}$$

تمرین: سختی چند فلز مختلف را به روش برینل اندازه‌گیری نموده و نتایج را به روش گزارش کار آزمایشگاهی ارائه دهید.

شکل ۲-۱۶ نحوه‌ی اندازه‌گیری قطر دایره‌ی اثر روی قطعه‌ی نمونه (d) را توسط یک میکروسکوپ میکرومتردار نشان می‌دهد هر فاصله نماینده‌ی $\frac{1}{2}$ میلی‌متر است و در این شکل حداقل قطر 4 میلی‌متر قابل اندازه‌گیری می‌باشد.

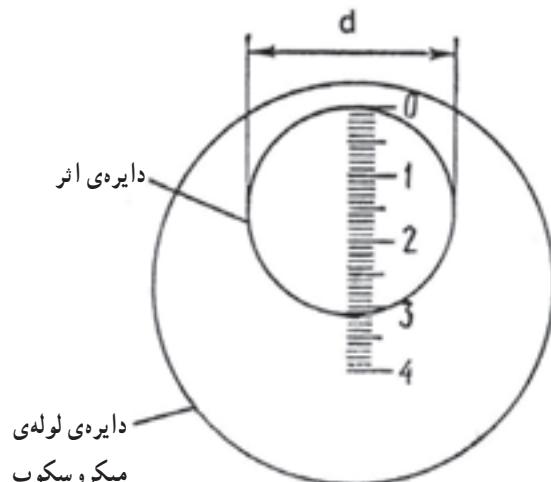

شکل ۲-۱۶— اندازه‌گیری قطر دایره‌ی اثر با میکروسکوپ میکرومتردار.

ممکن است اندازه‌گیری قطر دایره‌ای اثر به وسیله‌ی تابش نور روی قطعه‌ی نمونه و سپس انکاس آن پس از چند برابر شدن تصویر توسط عدسی‌های مخصوص روی یک صفحه انجام گیرد.

سپس قطر اندازه‌گیری شده (d) در فرمول (BHN) قرار داده می‌شود و عدد سختی برحسب برینل به دست می‌آید.

ساقمه‌ی فولادی برابر 26° است. عمق فرو رفتگی بر حسب میلی‌متر برای نوک مخروطی h و ساقمه‌ی فولادی بعد از اضافه شدن بار اوّلیه می‌باشد.

H عمق فرو رفتگی بر حسب میلی‌متر برای نوک مخروطی و ساقمه‌ی فولادی بدون اضافه شدن بار اوّلیه است.

C ضریبی است ثابت برای بزرگ نشان دادن تقسیمات مقیاس و مقدار آن برابر $2^{\circ}/00$ میلی‌متر است.

در حقیقت هر واحد سختی راکول معادل 2 mm در حقیقت هر واحد سختی فولادی است.

عمق نفوذ نوک الماس (یا ساقمه‌ی فولادی) است. با این که اندازه‌گیری سختی در آزمایشگاه‌ها با روش برینل (و همچنین ویکرز) از دقت زیاد و مناسبی برخوردار است، با این حال روش راکول به علت: سرعت عمل، سادگی کار و آزمایش و قرائت مستقیم اندازه‌ی سختی از روی صفحه‌ی مدرج دستگاه، امروز به خصوص برای اندازه‌گیری فلزات و آلیاژ‌های سخت نظیر فولادهای آب داده زیاد استفاده می‌شود.

در شکل ۲-۱۸ صفحه مدرج دستگاه سختی‌سنجد راکول نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۸- آزمایش سختی راکول

۲-۲-۲- آزمایش تعیین سختی به روش راکول:

در روش راکول تعیین سختی از روی عمق فرو رفتگی ایجاد شده در قطعه‌ی مورد آزمایش توسط یک نوک مخروطی از الماس و یا یک ساقمه‌ی فولادی که تحت تأثیر بار ثابت و برای مدت معینی قرار گرفته است مشخص می‌گردد. (توسط عقربه‌ی دستگاه). روش سختی سنجی راکول نیز یکی از روش‌های مهم صنعتی است.


زاویه‌ی رأس مخروط 12° درجه بوده و در مورد ساقمه‌ی 3 فولادی، قطر آن $1/5875$ میلی‌متر ($\frac{1}{16}$ اینچ) مشخص و استاندارد شده است. بار وارد بر ساقمه معمولاً 98° نیوتون و برای نوک مخروطی الماسه 147° نیوتون است. در شروع آزمایش تعیین سختی، ابتدا یک بار: نیوتون $P=98$ وارد می‌کنند تا خاصیت ارتجاعی اثر خنثی شود. عدد سختی راکول مستقیماً از روی عقربه‌ی دستگاه سختی‌سنجد مربوطه خوانده می‌شود و درجات صفحه‌ی مدرج دستگاه بر حسب رابطه‌ی زیر با توجه به شکل ۲-۱۷ درجه‌بندی شده است.

$$R = \frac{K - (H - h)}{C}$$

سختی راکول

در این رابطه:

K ضریبی است ثابت که برای نوک مخروطی 2° و برای

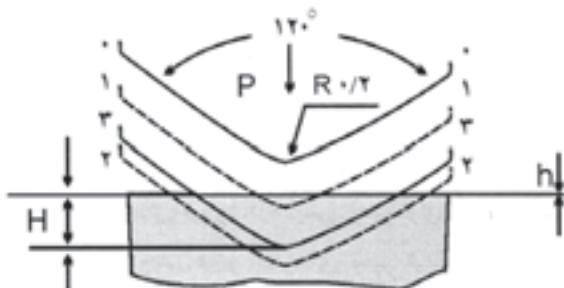

شکل ۲-۱۷- اندازه‌گیری سختی راکول با نوک مخروطی الماس 3

(شعاع کردی نوک مخروط 2° میلی‌متر است).

۱- فرو رفتگی مخروط زیر بار اوّلیه 98°N نیوتون.

۲- فرو رفتگی مخروط زیر بار 1568°N نیوتون

(مجموع بار اوّلیه: $P_0 = 98^{\circ}\text{N}$ و بار اصلی یا نهایی $P_0 = 1470^{\circ}\text{N}$)

۳- فرو رفتگی مخروط زیر بار 1470°N بدون بار اوّلیه است.

$P_0 = 98 N = 1.0 \text{ kgf}$	بار اولیه :	در این سختی‌سنجی که ابتدا یک بار اولیه‌ی $98 N$ بر روی نوک یا ساقمه‌ی فرو رونده وارد می‌شود که پس از تنظیم عقریه‌ی صفحه‌ی مدرج روی صفر، می‌توان بار نهایی ^۳ را اعمال کرد. در این صورت عمق فرو رفتگی مناسب با تقسیمات سختی روی صفحه‌ی مدرج مشخص می‌شود. در این آزمایش هیچ‌گونه محاسبه و یا تبدیلی از روی جداول لازم نیست و مستقیماً عدد سختی راکول از روی عقریه‌ی متحرک صفحه‌ی مدرج قابل روئیت است.
$P = 147 N = 1.5 \text{ kgf}$	بار نهایی :	بر حسب تغییر بار نهایی، نوع نوک و مقدار نفوذ آن در جسم انواع مختلفی از روش‌های راکول در صنایع مختلف طراحی شده است و به صورت \dots, R_A, R_B, R_C نمایش داده می‌شوند. متداول‌ترین این روش‌ها راکول B و راکول C هستند که به‌طور وسیعی در مهندسی صنایع کاربرد دارند. (B حرف اول کلمه‌ی انگلیسی ساقمه : Ball و C حرف اول کلمه‌ی مخروط : Cone است).
رنگ مقیاس صفحه‌ی مدرج (تقسیمات دایره‌ی بیرونی) :	مشخصات این دو روش چنین هستند :	راکول – R :
نفوذ کننده : نوک مخروطی الماسه آلیاژ‌های مورد آزمایش : بسیاری از فولادهای سخت، انواع چدن‌ها و آلیاژ‌های تمپر شده.	راکول A برای اندازه‌گیری ورق‌های فولادی نازک به کار می‌رود.	فرمول سختی :
لازم به توضیح است که اندازه‌گیری سختی ورق‌های نازک، قشر سمانه‌یا نیترورده شده‌ی فولادها و نظایر آن‌ها با روش راکول معمولی که ذکر شد محدود نیست. در این موارد از آزمایش سختی سطحی ^۳ استفاده می‌کنند. بارهای به کار گرفته شده در این نوع آزمایش کم (حتی کمتر از 3 kgf) و دقت اندازه‌گیری زیاد است.	راکول B برای اندازه‌گیری ورق‌های فولادی نازک به کار می‌رود.	بار اولیه :
در مورد سختی R_A (راکول A) بار نهایی عبارت است از $588 N = 6.0 \text{ kgf}$ و نفوذ کننده نوک مخروطی الماسه است.	راکول C برای اندازه‌گیری ورق‌های فولادی نازک به کار می‌رود.	بار نهایی :
وسایل مورد آزمایش:	رنگ مقیاس صفحه‌ی مدرج (تقسیمات دایره‌ی درونی) :	قرمز
۱- دستگاه سختی‌سنج راکول (مجهز به صفحه‌ی مدرج با مقیاس راکول B و C)	نفوذ کننده (نوک) : کره‌ی (ساقمه) فولادی به قطر $\frac{1}{16} = 1/5875 \text{ mm}$	آلیاژ‌های مورد آزمایش : آلیاژ‌های مس، آلیاژ‌های الومینیوم و فولادهای آنیل شده‌ی کم کرین
۲- قطعه‌ی نمونه (مطابق شرح آزمایش)	آزمایش راکول را شناسان می‌دهد.	راکول – C :
شکل ۲-۱۹ قسمت‌های مختلف یک دستگاه یا ماشین آزمایش راکول را شناسان می‌دهد.	صفحه‌ی مدرج (۶) دارای دو مقیاس قرمز (راکول B ^۴) و سیاه (راکول C ^۵) و همچنین دو عقریه است.	فرمول سختی :
عقریه‌ی بزرگ‌تر برای مشخص کردن عدد سختی و عقریه‌ی کوچک‌تر برای نمایش بار اولیه $P_0 = 98 N$ می‌باشد.	فرمول سختی :	$R_C = 130 - \frac{H-h}{0.002}$


نحوه اجرای آزمایش:

در آزمایش سختی سنجی با دستگاه راکول، باید هر دو طرف نمونه مورد آزمایش، تراشیده و پولیش شود. سپس نمونه را باید روی سندان (۱) قرار داد. در این هنگام می‌توانیم با چرخش گیره‌ی متحرک (۲)، سندان (و نمونه‌ی روی آن) را آنقدر بالا بیاوریم که با نوک ساقمه‌ی ماخروط تماس پیدا کند. چرخش این گیره را به اندازه‌ای ادامه می‌دهیم تا عقریه‌ی کوچک‌تر به روی نقطه‌ی قمز رنگ صفحه‌ی مدرج قرار گیرد. در این موقع مطمئن می‌شویم که بار اوّلیه‌ی 98 N اعمال شده است. در چنین وضعیتی، ممکن است عقریه‌ی بزرگ‌تر روی صفر قرار گرفته باشد یا نباشد. چنان‌چه عقریه‌ی روی صفر نباشد، صفحه‌ی مدرج را آنقدر دوران می‌دهیم تا این عقریه‌ی روی صفر میزان شود.

اکنون می‌توانیم دستگیره (۷) را فشار دهیم تا این که بار نهایی (P) با آزاد شدن و معلق شدن وزنه (۳) که معادل همین بار است، روی نمونه اعمال شود. زمان نیروی وارد ۵ تا ۷ ثانیه است. بعد از این که عقریه‌ی صفحه مدرج، آرام و بی‌حرکت گردید، لازم است دستگیره به جلو کشیده شود تا وزنه‌ی مذکور باری را اعمال نکند. البته در این وضعیت بار اوّلیه نیز برداشته شده است. به این ترتیب عدد سختی راکول به طور اتوماتیک توسط عقریه‌ی بزرگ‌تر روی صفحه‌ی مدرج (۶) مشخص و معین می‌شود. در این موقع می‌توانیم عدد سختی را یادداشت کنیم و دستگیره‌ی متحرک چرخشی را دوران دهیم تا سندان پایین بیاید.

باید دانست که در تمام مدت آزمایش، نباید نمونه سرد یا گرم شود (برای تمام انواع سختی سنج‌ها).

نوک الماسه برای اندازه‌گیری دقیق و صحیح فولادهای تمپر شده و کوئنچ شده، سختی سطحی (بعد از کربوره شدن یا سختی القایی) سختی آلیاژهای کاربیدی (کاربیدهای سمنته شدن). ساقمه‌ی فولادی برای اندازه‌گیری سختی فولاد آنیل شده و فلزات و آلیاژهای غیرآهنی به کار می‌رود. اندازه‌گیری‌های سختی باید حداقل در سه نقطه انجام گیرد و فاصله‌ی بین هر دو

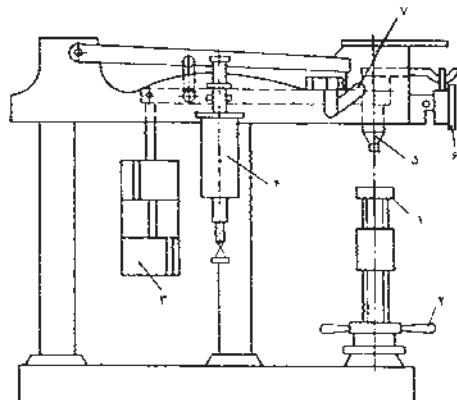


شکل ۲-۱۹-۲. اجزای مختلف یک نوع دستگاه آزمایش سختی راکول
۱- سندان، ۲- گیره‌ی متحرک چرخشی، ۳- وزنه، ۴- مخزن روغن‌باش، ۵- سنبه، ۶- صفحه‌ی مشخص کننده سختی (صفحه‌ی مدرج) ۷- دستگیره

رفتن نوک مخروطی یا ساقمه در داخل فلز که برابر است با $2\% \text{ میلی متر}$ عدد سختی راکول را می‌توان تبدیل به عدد سختی برینل کرد که با مراجعه به نمودارهای شکل ۲-۲ و همچنین جدول ۳-۲ این مطلب روشن می‌شود.

فرورفتگی^۱ حداقل برای نوک مخروطی باید $1/5 \text{ میلی متر}$ و برای ساقمه^۴ 4 میلی متر باشد. ضخامت نمونه باید حداقل 10 میلی متر باشد.

همان‌طور که قبل اشاره شد، در سختی سنجی راکول واحد سختی عبارت است از جایه‌جایی سنبله و در نتیجه فرو

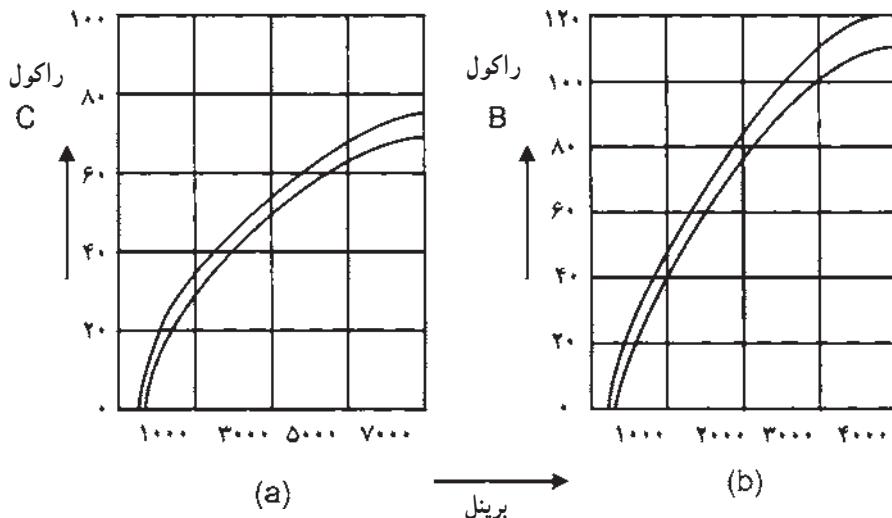

شکل ۲-۲۔ مقایسه و تبدیل عدد سختی‌های برینل و راکول (a) راکول C (مخروط الماسه) به برینل – (b) راکول B (ساقمه) به برینل

دارد، می‌تواند حدود 150° ، 300° ، 450° و 60° نیوتون انتخاب شود.

مقیاس اندازه‌گیری در هر دو راکول (B و C) بین ۱ تا 100° است.

تمرین: سختی چند نمونه فلزی را با استفاده از روش‌های راکول B و C اندازه‌گیری نموده و نتیجه را به صورت گزارش کار آزمایشگاهی ارائه دهید.

در مورد تبدیل عدد سختی راکول A به عدد سختی راکول C (و بالعکس) می‌توان از معادله‌ی زیر استفاده کرد:

$$HRC \approx 2HRA - 104$$

در مورد ورق‌های بسیار نازک (کمتر از $3/4 \text{ میلی متر}$) آزمایش تعیین سختی، باید از روش سختی سنج سطحی راکول انجام گیرد. بار اولیه در این آزمایش حدود 30 کیلوگرم نیرو (و بار نهایی که بستگی به ضخامت نمونه و نوع نوک

جدول ۲-۳— مقایسه‌ی عدد سختی برینل، راکول و ویکروز

راکول			برینل P/P			ویکرز	راکول			برینل D/P			ویکرز
مقیاس B	مقیاس C	مقیاس A	قطر دایره‌ی (d)mm	اثر	عدد سختی MPa		مقیاس B	مقیاس C	مقیاس A	قطر دایره‌ی (d)mm	اثر	عدد سختی MPa	
-	-	-	۲/۰۰	۹۴۶°	-	-	۹۸	۲۲	۶۲	۴/۰۰	۲۲۹°	۲۲۶°	
-	-	-	۲/۰۵	۸۹۸°	-	-	۹۷	۲۱	۶۱	۴/۰۵	۲۲۳°	۲۲۱°	
-	-	-	۲/۱۰	۸۵۷°	-	-	۹۷	۲۰	۶۱	۴/۱۰	۲۱۷°	۲۱۷°	
-	-	-	۲/۱۵	۸۱۷°	-	-	۹۶	۱۹	۶۰	۴/۱۵	۲۱۲°	۲۱۳°	
-	۷۲	۸۹	۲/۲۰	۷۸۲°	۱۲۲۰	۹۵	۱۸	۶۰	۴/۲۰	۲۰۷°	۲۰۹°		
-	۶۹	۸۷	۲/۲۵	۷۴۴°	۱۱۱۴	۹۴	-	۵۹	۴/۲۵	۲۰۱°	۲۰۱°		
-	۶۷	۸۵	۲/۳۰	۷۱۳°	۱۰۲۱	۹۳	-	۵۸	۴/۳۰	۱۹۷°	۱۹۷°		
-	۶۵	۸۴	۲/۳۵	۶۸۳°	۹۴۰	۹۲	-	۵۸	۴/۳۵	۱۹۲°	۱۹۰°		
-	۶۳	۸۲	۲/۴۰	۶۵۲°	۸۶۷	۹۱	-	۵۷	۴/۴۰	۱۸۷°	۱۸۶°		
-	۶۱	۸۲	۲/۴۵	۶۲۷°	۸۰۳	۸۹	-	۵۶	۴/۴۵	۱۸۳°	۱۸۰°		
-	۵۹	۸۱	۲/۵۰	۶۰۰	۷۴۶	۸۸	-	۵۶	۴/۵۰	۱۷۹°	۱۷۷°		
-	۵۸	۸۰	۲/۵۵	۵۷۸°	۶۹۴	۸۷	-	۵۵	۴/۵۵	۱۷۴°	۱۷۴°		
-	۵۶	۷۹	۲/۶۰	۵۵۵	۶۴۹	۸۶	-	۵۵	۴/۶۰	۱۷۰°	۱۷۱°		
-	۵۴	۷۸	۲/۶۵	۵۳۲	۶۰۶	۸۵	-	۵۴	۴/۶۵	۱۶۷°	۱۶۵°		
-	۵۲	۷۷	۲/۷۰	۵۱۲	۵۸۷	۸۴	-	۵۳	۴/۷۰	۱۶۳°	۱۶۲°		
-	۵۱	۷۶	۲/۷۵	۴۹۵	۵۵۱	۸۳	-	۵۳	۴/۷۵	۱۵۹°	۱۵۹°		
-	۴۹	۷۶	۲/۸۰	۴۷۷	۵۲۴	۸۲	-	۵۲	۴/۸۰	۱۵۶°	۱۵۴°		
-	۴۸	۷۵	۲/۸۵	۴۶۰	۵۰۲	۸۱	-	۵۲	۴/۸۵	۱۵۲°	۱۵۲°		
-	۴۷	۷۴	۲/۹۰	۴۴۴	۴۷۴	۸۰	-	۵۱	۴/۹۰	۱۴۹°	۱۴۹°		
-	۴۵	۷۲	۲/۹۵	۴۲۹	۴۶۰	۷۸	-	۵۰	۴/۹۵	۱۴۶°	۱۴۷°		
-	۴۴	۷۲	۳/۰۰	۴۱۵	۴۳۵	۷۶	-	۵۰	۵/۰۰	۱۴۳°	۱۴۴°		
-	۴۳	۷۲	۳/۰۵	۴۰۱	۴۲۳	۷۶	-	۵۰	۵/۰۵	۱۴۰°	-		
-	۴۱	۷۱	۳/۱۰	۳۸۸	۴۰۱	۷۵	-	۵۱	۵/۱۰	۱۳۷°	-		
-	۴۰	۷۱	۳/۱۵	۳۷۵	۳۹۰	۷۴	-	۵۱	۵/۱۵	۱۳۴°	-		
-	۳۹	۷۰	۳/۲۰	۳۶۳	۳۸۰	۷۲	-	۵۱	۵/۲۰	۱۳۱°	-		
-	۳۸	۶۹	۳/۲۵	۳۵۲	۳۶۱	۷۱	-	۵۱	۵/۲۵	۱۲۸°	-		
-	۳۷	۶۹	۳/۳۰	۳۴۱	۳۴۴	۶۹	-	۵۱	۵/۳۰	۱۲۶°	-		
-	۳۶	۶۸	۳/۳۵	۳۲۱	۳۲۵	۶۸	-	۵۱	۵/۳۵	۱۲۳°	-		
-	۳۵	۶۸	۳/۴۰	۳۲۱	۳۲۰	۶۷	-	۵۱	۵/۴۰	۱۲۱°	-		
-	۳۴	۶۷	۳/۴۵	۳۱۱	۳۱۲	۶۶	-	۵۱	۵/۴۵	۱۱۸°	-		
-	۳۳	۶۷	۳/۵۰	۳۰۲	۳۰۵	۶۵	-	۵۱	۵/۵۰	۱۱۶°	-		
-	۳۲	۶۶	۳/۵۵	۲۹۳	۲۹۱	۶۴	-	۵۱	۵/۵۵	۱۱۴°	-		
-	۳۰	۶۶	۳/۶۰	۲۸۵	۲۸۵	۶۲	-	۵۱	۵/۶۰	۱۱۱°	-		
-	۲۹	۶۵	۳/۶۵	۲۷۷	۲۷۸	۶۱	-	۵۱	۵/۶۵	۱۰۹°	-		
-	۲۸	۶۵	۳/۷۰	۲۶۹	۲۷۲	۵۹	-	۵۱	۵/۷۰	۱۰۷°	-		
-	۲۷	۶۴	۳/۷۵	۲۶۲	۲۶۱	۵۸	-	۵۱	۵/۷۵	۱۰۵°	-		
-	۲۶	۶۴	۳/۸۰	۲۵۵	۲۵۵	۵۷	-	۵۱	۵/۸۰	۱۰۳°	-		
-	۲۵	۶۲	۳/۸۵	۲۴۸	۲۵۰	۵۶	-	۵۱	۵/۸۵	۱۰۱°	-		
۱۰۰	۲۴	۶۲	۳/۹۰	۲۴۱	۲۴۰	۵۴	-	۵۱	۵/۹۰	۹۹°	-		
۹۹	۲۳	۶۲	۳/۹۵	۲۳۵	۲۳۵	۵۳	-	۵۱	۵/۹۵	۹۷°	-		

و چون 136° بنا بر این :

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \sin \frac{136^\circ}{2} = \sin 68^\circ = 1/8544$$

وابطهی ویکرز به صورت زیر خلاصه می‌شود :

$$VHN = 1/854 \frac{P}{d^2}$$

در روابط مذکور :

P بار وارد بر قطعه بر حسب کیلوگرم نیرو یا نیوتون :
 α زاویهی رأس هرم بین دو سطح مقابله (فرجهی بین دو سطح متساوی الساقین مقابله) که برابر 136° انتخاب شده است ;
d قطر چهارضلعی اثر (مربع) ایجاد شده توسط هرم بر حسب میلی متر (مطابق شکل ۲-۲۱) و VHN عدد سختی ویکرز


بر حسب $\text{N/mm}^2 = \text{MPa}$ یا kfg/mm^2 است.

۲-۲-۳ آزمایش تعیین سختی به روش ویکرز :

روش دیگری که بیشتر برای تعیین سختی آلیاژهایی که سطح خارجی آنها سخت است، به کار می‌رود روش ویکرز می‌باشد. آزمایش تعیین سختی در این روش با استفاده از یک هرم مربع القاعده با نوک الماسه انجام می‌گیرد. زاویهی رأس بین دو سطح مقابله این هرم 136° است. نمونه مورد آزمایش قبل از تراشیده و پولیش شده است. با فرو رفتن نوک الماسهی هرم در این نمونه، سطح اثر شامل سطوح چهار مثلث جانبی متساوی الساقین پدید می‌آید. خارج قسمت بار وارد بر سطح این چهار مثلث، عدد سختی ویکرز نامیده می‌شود. محاسبه شان می‌دهد که مقدار سختی در این روش از رابطهی زیر تعیین می‌شود :

$$VHN = \frac{2Pisn \frac{\alpha}{2}}{d^2}$$

عدد سختی ویکرز

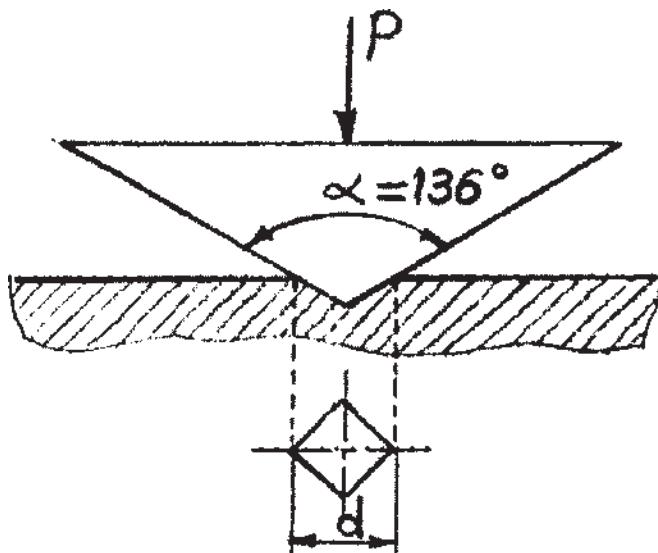


شکل ۲-۲۱— اندازه‌گیری سختی ویکرز (اثر نوک هرم)

بار P می‌تواند یکی از مقادیر : 5° ، 100° ، 200° ، 300° ، میکرومتردار یا مجهز به صفحه یا پرده‌ی نمایش) (شکل ۲-۲۲) یا 1000° یا 1200° نیوتون باشد.

۲— نمونه مورد آزمایش

وسایل مورد آزمایش :

۱— دستگاه سختی سنج ویکرز (مجهز به میکروسکوپ

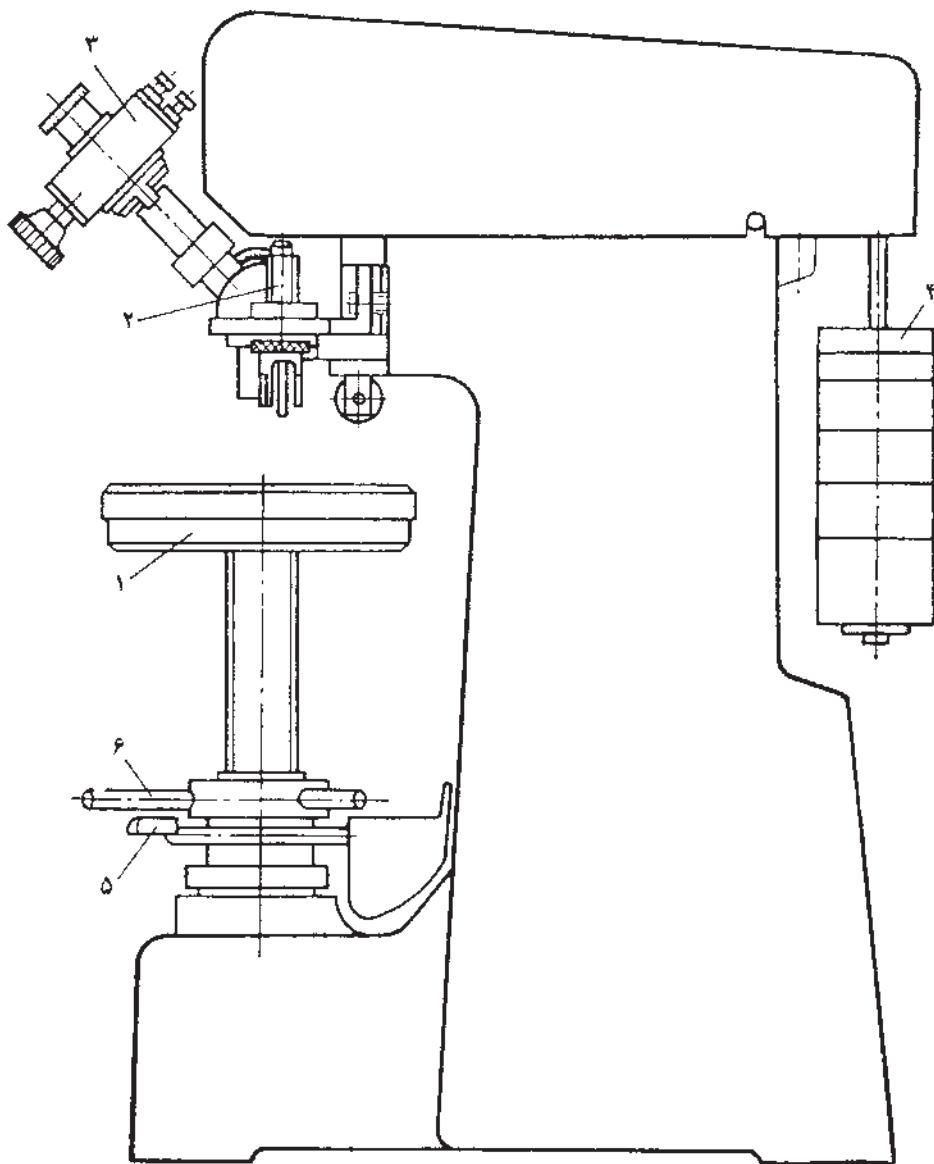

شکل ۲-۲۲- دستگاه سختی سنج و یکرز


۱- صفحه‌ی مقر نمونه ۲- سنبه و هرم با نوک الماسه ۳- میکروسکوپ ۴- وزنه ۵- پدال یا اهرم شروع کار ۶- گیره‌ی متحرک چرخشی

میکروسکوپ میکرومتردار روی دستگاه اندازه‌گیری می‌شود

روش اندازه‌گیری بدین صورت است که عدسی میکروسکوپ دارای دو خط نازک (موئی) دقیق و قابل رؤیت است که می‌توان آن‌ها را با چرخاندن پیچ میکرومتر به چپ و راست حرکت داد. ابتدا یکی از خطوط را روی صفر میزان کرده و یک رأس مربع اثر را به آن مماس کرده سپس خط نازک بعدی به رأس مقابل رأس قبلی مماس می‌شود و فاصله بین دو خط موازی از روی

نحوه‌ی اجرای آزمایش:

ابتدا دو طرف نمونه مورد آزمایش تراشکاری نموده پولیش می‌کنیم سپس نمونه روی سندان (۱) قرار گیرد در این هنگام با چرخاندن گیره متحرک (۶) سندان و نمونه روی آن را آن قدر بالا می‌آوریم که نمونه با نوک الماس تماس پیدا کند در این حالت بار نهائی P اعمال می‌شود تا نوک الماسه هرم در نمونه فرو رود پس از قطع نیرو و مشاهده سطح اثر قطر مربع اثر (d) توسط


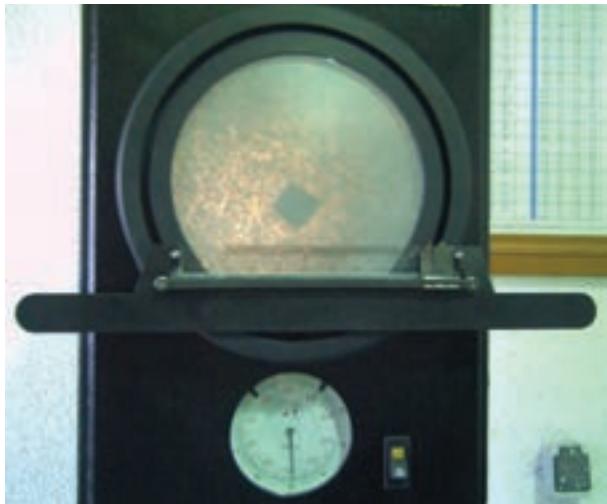


شکل ۲-۲۴- اندازه‌گیری قطر مربع اثر با استفاده از صفحه یا پرده‌ی نمایش (a) ماشین سختی‌سنج اونیورسال الکترونیک (b) اندازه‌گیری با بزرگ کردن روی صفحه

تمرین: سختی چند نمونه فلزی به روش ویکرز را اندازه‌گیری نموده و نتایج را به صورت گزارش کار آزمایشگاهی ارائه دهید.

میکرومتر قرائت می‌شود که قطر مورد نظر می‌باشد (شکل ۲-۲۳) قطر به دست آمده را در فرمول VHN قرار داده تا عدد سختی ویکرز به دست آید.

برای دقت در تعیین اندازه‌ی قطر اثر، می‌توانیم قطر دیگر مربع را نیز اندازه بگیریم و میانگین آن را در فرمول تعیین سختی ویکرز منظور کنیم.

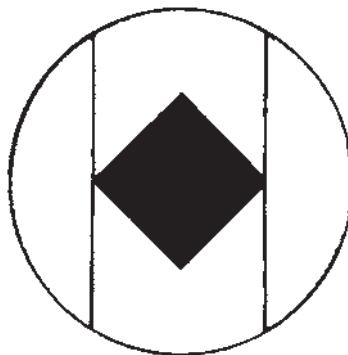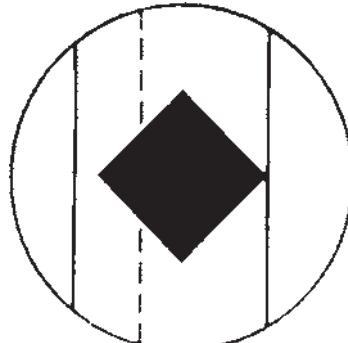

شکل ۲-۲۳- اندازه‌گیری قطر مربع اثر در آزمایش سختی ویکرز

در بعضی از دستگاه‌ها به جای میکروسکوپ از صفحه یا پرده‌ی نمایش^۱ برای اندازه‌گیری قطر مربع اثر استفاده می‌شود.

شکل ۲-۲۴ که مجهر به این سیستم است نحوه‌ی عمل را نشان می‌دهد.

این دستگاه یک ماشین اونیورسال الکترونیک آزمایش سختی است و می‌توان آن را با چرخش یک کلید تبدیل به دستگاه سختی‌سنج برینل کرد.

۲-۳ مقاومت در برابر ضربه فلزات و آلیاژها
 یک دیگر از خواص مکانیکی مهم فلزات و آلیاژها مقاومت آن‌ها در مقابل ضربه است که با شکنندگی رابطه‌ای معکوس دارد. روش‌های مختلفی برای تعیین مقاومت در برابر ضربه وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها روش «شاربی^۱» و روش «آیزود^۲» است در روش شاربی، قطعه‌ی نمونه به شکل مکعب مستطیل و با مقطع مربع به ابعاد $10 \times 10 \times 55$ میلی‌متر بوده و در وسط آن در امتداد عمود بر طول نمونه دو نوع شیار می‌توان تعییه کرد.

(الف) شیار V شکل با زاویه ۴۵ درجه به عمق ۲ میلی‌متر


(شکل ۲-۲۵) الف

(ب) شیار U شکل با شعاع ۱ میلی‌متر به عمق ۵ میلی‌متر
 (شکل ۲-۲۵) ب ضربه‌ی لازم توسط یک صفحه‌ی مدور سنگین (پاندول) که مجهز به یک تیغه‌ی فولادی است به پشت شیار وارد می‌شود.


در روش آیزود نحوه‌ی عمل مانند روش شاربی است با این تفاوت که شکاف قطعه‌ی نمونه به شکل V بوده و ضربه به یک طرف وارد می‌آید. (شکل ۲-۲۵) ب سرعت پاندول هنگام برخورد با قطعه‌ی نمونه در روش شاربی $5/5$ متر بر ثانیه و در روش آیزود $5/3$ متر بر ثانیه است. سرعت برخورد را می‌توان از رابطه‌ی زیر محاسبه نمود:

$$V = \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha_1)}$$


که در آن g شتاب نقل زمین (9.8 m/s^2)، V سرعت برخورد پاندول با قطعه‌ی نمونه (m/s)، l طول پاندول (m) و α_1 زاویه‌ی اولیه‌ی پاندول با محور قائم است.

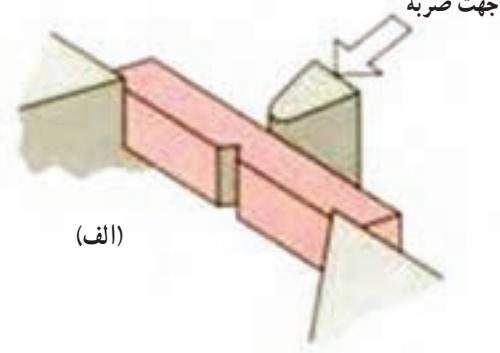

(الف)

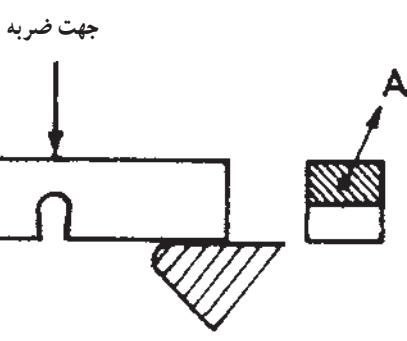

(ب)

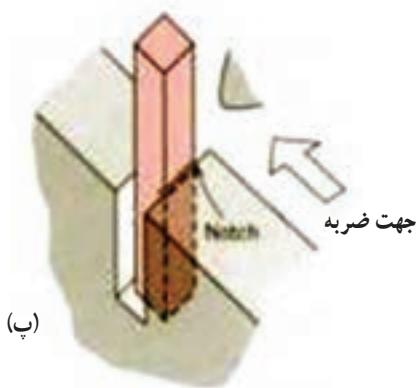

(ب)

شکل ۲-۲۵ نمونه‌های آزمایش ضربه و جهت ضربه وارد بر آن (الف)
 شاربی با شیار V شکل (ب) شاربی با شیار U شکل (ب) آیزود

نحوه اجرای آزمایش:


ابتدا نمونه‌ی استاندارد شاربی مطابق شکل (۲-۲۷) نهیه نموده آن را در دستگاه در جایگاه خود قرار می‌دهیم سپس ضامن دستگاه را آزاد کرده در نتیجه ضربه لازم توسط پاندول که مجهر به یک تیغه فولادی است به پشت شیار وارد می‌آید نسبت کار انجام شده (W) برای شکستن نمونه تقسیم بر سطح مقطع اولیه (A) مشخص کننده مقاومت در برابر ضربه قطعه‌ی نمونه است.

با تعریف اخیر و با توجه به شکل ۲-۲۸ می‌توان مقاومت فلز در مقابل ضربه را از رابطه‌ی زیر محاسبه کرد.

$$a_k = \frac{W}{A} = \frac{P(h_1 - h_2)}{A}$$

چون اندازه‌گیری زوایای α_1 و α_2 (به کمک صفحه‌ی مدرج دستگاه) ساده‌تر از اندازه‌گیری ارتفاعات h_1 و h_2 است، به کمک روابط مثلثاتی می‌توان فرمول فوق را به صورت زیر نوشت:

$$a_k = \frac{Pl(\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)}{A}$$

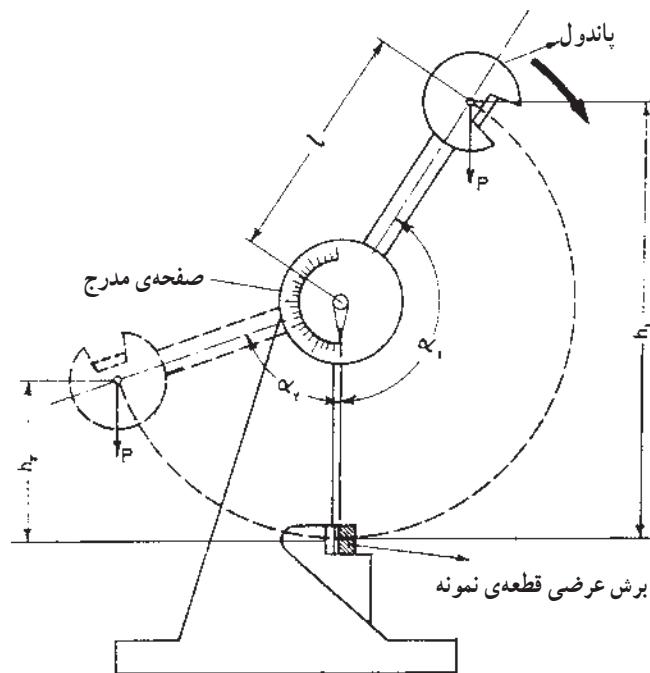

شکل ۲-۲۸ - اندازه‌گیری مقاومت فلزات و آلیاژها در مقابل ضربه

۱-۳-۲- آزمایش تعیین میزان مقاومت فلزات،

آلیاژها در برابر ضربه

به طور کلی آزمایش‌های مقاومت آلیاژها در برابر ضربه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. زیرا به کمک این آزمایش‌ها می‌توان تأثیر عناصر موجود در آلیاژ و هم‌چنین تأثیر عملیات حرارتی را در واکنش‌های سختی، سایش و شکنندگی قطعه مورد بررسی قرار داد.


وسایل مورد آزمایش:

۱- دستگاه آزمایش مقاومت در برابر ضربه (شکل ۲-۲۶)

۲- نمونه‌ی استاندارد (شکل ۲-۲۷)



شکل ۲-۲۶ - نوعی ماشین آزمایش مقاومت ضربه

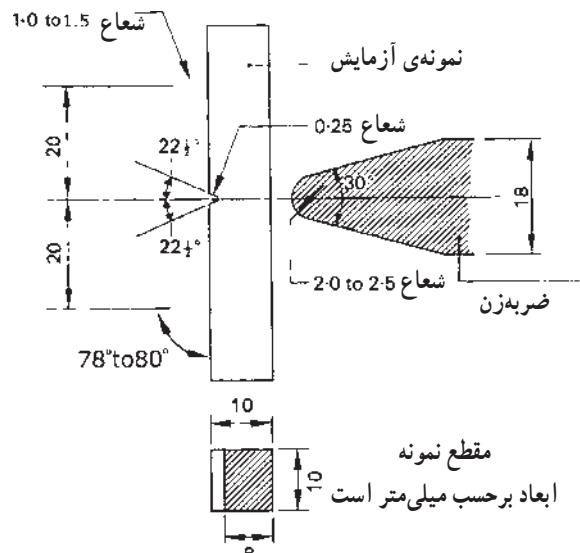

شکل ۲-۲۷ - نمونه‌ی آزمایش شاربی

در روابط فوق :

W کار انجام شده برای شکستن قطعه برحسب kgm
(کیلوگرم متر)،

ب) مقاومت قطعه‌ی نمونه در برابر ضربه برحسب

$$\text{kgm/cm}^2$$

ج) سرعت پاندول هنگام برخورد با نمونه برحسب m/s.

حل:

الف) چنان‌چه در شکل ملاحظه می‌شود سطح مقطع قطعه‌ی نمونه مستطیلی است به ابعاد 10×8 میلی‌متر (سطح هاشور خورده) بنابراین می‌توان نوشت:

$$A = 10 \times 8 = 80 \text{ mm}^2 = 8 \text{ cm}^2$$

سطح مقطع اوّلیه‌ی قطعه‌ی نمونه

ب) مقاومت در برابر ضربه از فرمول زیر محاسبه می‌شود.

$$a_k = \frac{P \times l (\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)}{A}$$

با توجه به مقادیر داده شده در مثال می‌توان نوشت:

$$P = 4 \text{ kgf}$$

$$l = 90 \text{ cm} = 9 \text{ m}$$

$$\cos \alpha_1 = \cos 135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.707$$

$$\cos \alpha_2 = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866$$

A سطح مقطع شکستگی در محل شکاف برحسب cm²,

P وزن پاندول برحسب kgf

h₁ ارتفاع اوّلیه‌ی پاندول برحسب m,

h₂ ارتفاع پاندول بعد از شکستن قطعه‌ی نمونه برحسب m

1 طول پاندول برحسب m,

α_1 زاویه‌ی اوّلیه‌ی پاندول (زاویه‌ی ضربه) با محور قائم،

α_2 زاویه‌ی پاندول با محور قائم بعد از شکستن قطعه‌ی

نمونه است. زاویه‌ی α_1 مقداری است ثابت و زاویه‌ی α_2 از

روی صفحه‌ی مدرج دستگاه تعیین می‌شود.

با توجه به واحدهای فوق واحد مقاومت به ضربه (ak)،


$$\frac{\text{kgm}}{\text{cm}^2} \text{ خواهد بود.}$$

مثال: یک قطعه‌ی نمونه با ابعاد استاندارد شده مطابق

شکل ۲-۲۹ مورد آزمایش مقاومت در برابر ضربه قرار می‌گیرد.

در صورتی که وزن پاندول ۴ کیلوگرم نیرو و طول آن ۹۰ سانتی‌متر

و زاویه‌ی اوّلیه‌ی پاندول برای رها کردن آن 135° و زاویه‌ی بعد

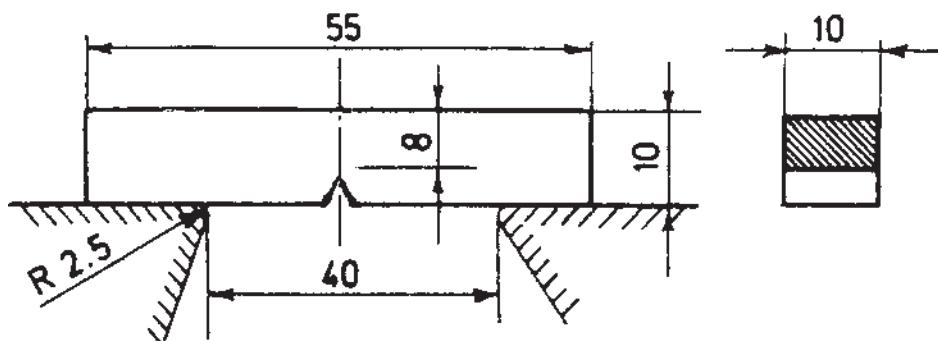

شکل ۲-۲۹- شکل و اندازه‌ی یک قطعه نمونه برای آزمایش مقاومت در برابر ضربه

$$a_k = \frac{4 \times 0.9 (0.866 + 0.707)}{0.8} = 7 / 0.8 \frac{\text{kgm}}{\text{cm}^2}$$

با قرار دادن این مقادیر در فرمول فوق مقاومت قطعه‌ی

نمونه در برابر ضربه تعیین می‌شود.

مقاومت در برابر ضربه در تحت شرایطی که قطعه مورد استفاده قرار می‌گیرد لازم است.

توضیح: واحد مقاومت در مقابل ضربه (a_k) را می‌توان با منظور کردن و نام بردن روش آن (شارپی یا آیزود) برحسب (ژول) بیان کرد در این صورت واحد سطح مقطع برابر یک سانتی‌مترمربع است.

تمرین
 مقاومت به ضربه چند نمونه فلزی را به روش شارپی اندازه‌گیری نموده و نتیجه را به صورت گزارش کار آزمایشگاهی ارائه دهید.

ج) سرعت پاندول هنگام برخورد با نمونه نیز از رابطه‌ی زیر تعیین می‌شود :

$$V = \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha_1)}$$

$$V = \sqrt{2 \times 9.81 \times 0.9(1 + 0.7)} = \sqrt{30.142}$$

$$\approx 5 / 5 \text{ m/s}$$

باید توجه کرد که مقاومت در برابر ضربه نیز مانند خواص کششی در اثر درجه حرارت تغییر می‌کند. اگر قطعه‌ای در مناطق سردسیر مورد استفاده قرار گیرد از مقاومت کمتری در مقابل ضربه برخوردار است. این موضوع با توجه به آن که با افزایش درجه حرارت، مقاومت در مقابل ضربه نیز افزایش می‌یابد (هر چند در تغییرات کوچک درجه حرارت، اندازه‌گیری تفاوت‌های حاصله بسیار ناچیز است) و بر عکس، استاندارد کردن آزمایش‌های