

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E_γ)SMAW

پایه دهم
دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: مکانیک

رشته‌های مهارتی: جوشکاری برق-جوشکاری با گاز محافظت- تأسیسات بهداشتی ساختمان- تأسیسات گاز رسانی ساختمان- تعمیر ماشین افزار

نام استاندارد مهارتی مبنا: جوشکار سازه‌های فولادی با فرآیند (SMAW)

کد استاندارد متولی: ۸-۷۲/۲۳/۱/۱

عنوان و نام پدیدآور	: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E _γ)SMAW [کتابهای درسی]
مهارتی مبنا	: جوشکار سازه‌های فولادی با فرآیند (SMAW) کد استاندارد متولی: ۸-۷۲/۲۳/۱/۱
مشخصات نشر	: مؤلفان: محمود پارسا... (ودیگران); برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
مشخصات ظاهری	: تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۶
شابک	: ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۱۶۸-۷
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
یادداشت	: مؤلفان محمود پارسا، علی شاهدی، آرش حبیبی، امید گل محله، غلامرضا شیرازی رستمی.
موضوع	: جوشکاری با قوس برقی
شناسه افزوده	: پارسا، محمود، ۱۳۴۲ الف - سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ب - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش ج - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
رده‌بندی کنگره	: ۱۳۹۲ TK ۳۶۶°/ج ۸۶
رده‌بندی دیوبی	: ۲۷۳/۹۰۶۰
شماره کتابشناسی ملی	: ۲۴۱۸۶۶



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی SMAW (E₇) - ۱۹۰۲۱۰

آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

محمود پارسا، آرش حبیبی، امید گل محله، غلامرضا شیرازی رستمی و علی شاهدی (اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

فرنار موغوبی، فردیده دیوباد (صفحه آرا) - حامد موسوی (طراح جلد) - فرنوش موغوبی (رسام)

تهران: خیابان ایرانشهر شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن: ۰۹۲۶۶۱۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۰۹۲۶۰۸۸۳، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبگاه: www.irttextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارو پخشش)

تلفن: ۰۹۱۵۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶، دورنگار: ۰۹۱۶-۴۴۹۸۵۱۶، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهیمه خاص»

چاپ دوم: ۱۳۹۶

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشانی سازمان:


ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

شابک ۷-۲۱۶۸-۰۵-۹۶۴-۹۶۸-۹۷۸ ISBN 978-964-05-2168-7

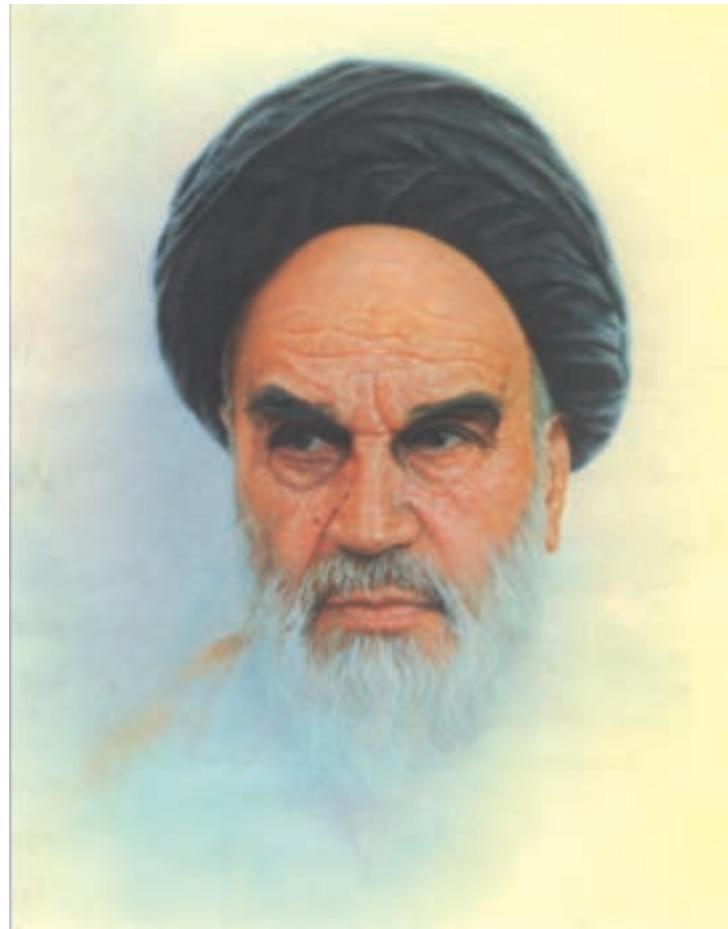

از مکاید [حیله‌های] بزرگ شیطان و نفس اماره آن است که جوانان را وعده صلاح و اصلاح در زمان پیری می‌دهد تا جوانی با غفلت از دست برود و به پیران وعده طول عمر می‌دهد و تا لحظه آخر با وعده‌های پوچ انسان را از ذکر خدا و اخلاص برای او باز می‌دارد تا مرگ برسد.

امام خمینی (قدس سره الشریف)

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کارداش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام نگار(ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وب گاه (وب سایت)

فهرست مطالب

عنوان	صفحة
پیش‌گفتار	
فصل اول	علم مواد و فلزکاری عمومی
فصل دوم	برشکاری و آماده‌سازی اتصال قبل از جوشکاری
فصل سوم	شناخت الکترودهای روپوش‌دار
فصل چهارم	شناخت پارامترهای موثر در جوشکاری
فصل پنجم	E2 توانایی جوشکاری در سطح

دهه‌های اخیر، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع خودرو سازی و سایر صنایع در کشور عزیزان پیشرفت چشم‌گیری داشته است و به تبع آن تأمین نیروی انسانی ماهر و کارآمد از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان بوده است.

مشاغل مرتبط با جوشکاری از جمله مشاغلی است که به دلیل نقش آن در صنایع مختلف بیشتر از سایر مشاغل مورد نیاز صنعت می‌باشد. این مهم وظیفه برنامه‌ریزان درسی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش که مجری دوره‌های جوشکاری هستند را به مراتب سنگین‌تر نموده است.

به همین منظور و با توجه به محدودیت منابع آموزشی دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش بر اساس استاندارد مهارت و آموزشی جوشکاری با قوس الکتریکی دستی (SMAW) ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ۵ جلد کتاب درسی تهیه نموده است. این مجموعه بر اساس جدول زیر استانداردهای E۳، E۶، E۸ و E۹ را پوشش می‌دهد:

استاندارد	کتاب
E۳	✓ جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E۳) جلد‌های اول، دوم و سوم
E۶	✓ جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E۶) توانایی‌های ۱۸ و ۲۰
E۶	✓ جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E۶)
E۸ و E۹	✓ جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی (E۹ و E۸)

امید است هنرآموزان محترم بر اساس استاندارد و با مدیریت زمان به پیشرفت مهارتی فراغیان در جهت شکوفایی استعدادشان در کسب مهارت‌های رشته جوشکاری توجه خاص داشته و با هدایت و راهنمایی مدربانه خویش پویایی جوانان را فراهم نمایند.

تلاش شده است این مجموعه از کتاب‌ها بر اساس استاندارد **جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی (SMAW)** تدوین شود، اما لازم به ذکر است که مبنای اصلی آموزش و ارزشیابی مهارت‌ها بر اساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشد. در پایان انتظار دارد همکاران گرامی از نظرات مفید خویش در راستای اصلاح برنامه‌ها و کتاب‌های درسی، این دفتر را بهره‌مند فرمایند.

کمیسیون تخصصی برنامه‌ریزی درسی

علم مواد و فلزکاری عمومی

زمان آموزش (ساعتی)		عنوان توانایی
عملی	نظری	
۱۱	۱۴	<p>آشنایی با اصول مقدماتی علم مواد</p> <ul style="list-style-type: none"> - انواع فولادها - خواص مکانیکی فلزات - عناصر آلیاژی و نقش آنها در خواص و جوش پذیری - انواع فولادها از نظر جنس و کاربرد و مطابق استاندارد ISO ۱۵۶۰۸ - نامگذاری فولادهای کم کربن مطابق DIN و ATST - آشنایی با روش‌های کارگاهی شناسایی فلزات (آزمایش جرقه و ...) - شناسایی فولادهای آلیاژی و نحوه نامگذاری آنها - آشنایی با واحدهای اندازه گیری کمیت طول بر حسب سیستم و متریک اینچی و زاویه شناسایی اصول کار با ابزارهای اندازه گیری طول با دقت یک دهم میلیمتر و زاویه شناسایی اصول ارله کاری دستی بر روی صفحه و لوله فولادی کم کربنی - شناسایی اصول سوراخکاری قطعات فلزی - شناسایی اصول براده برداری و تیز نمودن ابزار آلات توسط دستگاه سنگ سنباده دو طرفه - آشنایی با انواع سوهان‌ها - شناسایی اصول سوهانکاری دستی

۱ فولادها را در حالت کلی تقسیم‌بندی کند.

۲ خواص مکانیکی فلزات را بیان نماید.

۳ عناصر آلیاژی را در فولادها معرفی کند.

۴ تاثیر عناصر آلیاژی روی خواص فولادها را بیان نماید.

۵ فولادها را بر اساس استاندارد ISO 15608 دسته‌بندی کند.

۶ فولادها را بر اساس استاندارد AISI , DIN نامگذاری نماید.

۷ روش‌های کارگاهی شناسایی فلزات را بیان نماید.

۸ واحدهای اندازه گیری را معرفی کند.

۹ توانایی اندازه گیری طول و زاویه را بوسیله ابزار داشته باشد.

۱۰ توانایی خطکشی بوسیله سوزن خطکشی را داشته باشد.

۱۱ توانایی ارله کاری دستی را روی صفحه و لوله فولادی داشته باشد.

۱۲ توانایی سوراخکاری قطعات فلزی را داشته باشد.

۱۳ توانایی سوهانکاری را داشته باشد.

۱۴ توانایی کار کردن با سنگ سنباده و تیزکردن ابزار را داشته باشد.

پیش آزمون

۱- کدام یک از گزینه های زیر جزء ویژگی های خوب برای فلزات محسوب نمی شود؟

- الف- عایق حرارت
- ب- شکل پذیری
- ج- ذوب و ریخته گری
- د- هدایت جریان الکتریسیته

۲- جرم حجمی فلز برای ساخت کدام دسته از وسائل حمل و نقل مهمتر است؟

- الف- هواپیما
- ب- قطار
- ج- کشتی
- د- اتومبیل سواری

۳- کدام قسمت از یک قلم تیز بر باید سخت باشد؟

- الف- نوک
- ب- بدنه
- ج- قسمت انتهایی
- د- تمام قسمت ها

۴- یک ماده فلزی در کدام حالت راحت تر می سوزد؟

- الف- نرم باشد
- ب- میل ترکیب زیادی با اکسیژن داشته باشد
- ج- به صورت برآده درآمده باشد
- د- به شکل رشته هایی باریک باشد

۵- از انعکاس صدای برخورد ضربه به اجسام به کدام مورد زیر می توان پی برد؟

الف- سالم یا ترکدار بودن اجسام

ب- سختی و نرمی فلزات

ج- پر یا خالی بودن ظرف از مایع

د- تمام موارد

۶- یک ساچمه فولادی پس از برخورد با کف سنگ فرش شده جهش می‌کند علت کدام است؟

ب- سخت بودن هر دو جسم

الف- صاف و صیقلی بودن دو سطح

د- صاف بودن سطح سنگ فرش

ج- گرد بودن ساچمه

۷- چگونه می‌توان کارد آشپزخانه را تیز کرد؟

الف- مالش لبه کارد به پشت کارد مشابه خود

ب- ساییدن لبه کارد با جسم سخت مثل ظروف چینی

ج- گرم و سرد کردن سریع

د- حرارت دادن ملایم تیغه کارد روی اجاق گاز

۸- کدام یک از گزینه‌های زیر در سوهان کاری فلزات عامل مهمی محسوب می‌شود؟

الف) قابلیت هدایت گرمایی


ب) قابلیت ریخته‌گری

ج) استحکام فلزات

د) قابلیت هدایت جریان الکتریسیته

۱-۱ آشنایی با فلزات

شکل (۱-۱)

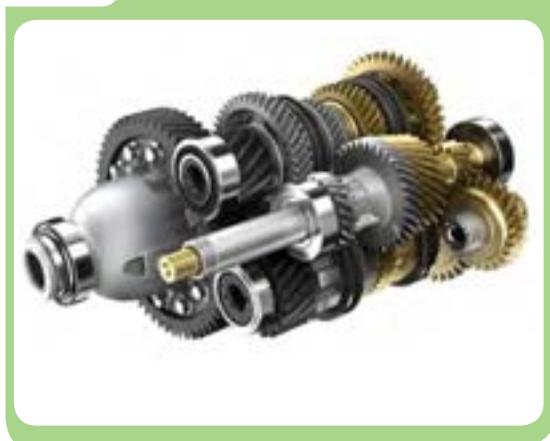

فلزات دسته‌ای از مواد صنعتی جامد هستند که بیشترین کاربرد در صنایع مختلف دارند. از جمله فلزات پر کاربرد صنعتی میتوان به آهن، مس، آلومینیوم، روی و آلیاژهای^۱ آنها اشاره کرد.

۱-۲ دسته‌بندی فلزات

در حالت کلی فلزات و آلیاژهای فلزی را می‌توان مطابق نمودار (۱-۱) به دو حالت کلی گروه فلزات آهنی مثل: انواع فولادها و چدن‌ها و فلزات غیرآهنی مثل: آلیاژهای آلومینیوم، مس، روی و غیره تقسیم کرد ولی از آنجائی که شناسایی فولادها موضوع درس ما می‌باشد لذا از پرداختن به فلزات دیگر صرف نظر می‌شود.

نمودار (۱-۱)



1. Alloys

آلیاژ: آمیخته یک عنصر فلزی با دو یا چند عنصر دیگر است به طوریکه ماده حاصل دارای خواص فلزی باشد.

۱-۳ فولادها


فولادها دسته بزرگی از خانواده فلزات آهنی را تشکیل می‌دهند و به روش‌های مختلف مطابق جدول (۱-۱) دسته بندی می‌شوند.

جدول (۱-۱) روش‌های تقسیم بندی فولادها

اساس تقسیم بندی	نوع فولاد
روش تولید	زیمنس - مارتین، بسمر، قوس الکتریکی
کاربرد در صنعت	فولادهای ساختمانی، ابزار، گرم کار و غیره.
عناصر آلیاژی و مقدار آن	فولادهای ساده کربنی و آلیاژی
ساختار میکروسکوپی ۱	فولادهای فربیتی، فربیتی - پرلیتی، آستینیتی، مارتنتزیتی و دو فازی
خواص شیمیایی	فولادهای مقاوم به حرارت، خوردگی و اکسید شدن، سایش و فولادهای مغناطیسی

تقسیم بندی فولادها به دو دسته کلی فولادهای آلیاژی و فولادهای ساده کربنی مطابق نمودار (۱-۲) یکی از ساده‌ترین و متداول‌ترین دسته بندی‌های فولادها می‌باشد که به طور خلاصه توضیح داده می‌شود.

نمودار (۱-۲)

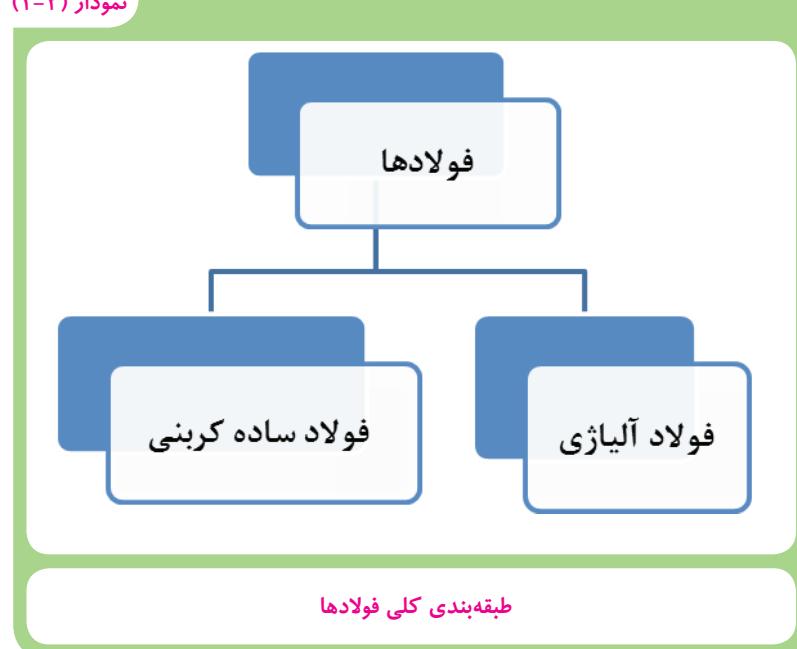

۱-۳-۱ فولادهای ساده کربنی^۱

فولادهای ساده کربنی به آن دسته از فولادها اطلاق می‌شوند که عناصر تشکیل دهنده آن آهن به اضافه درصد معینی کربن (گاهی مقدار کمی منگنز هم اضافه می‌شود) و مقدار ناچیزی عناصر ناخالصی مثل: فسفر و گوگرد است. بنابراین عنصر کربن موثرترین عنصری است که در این گروه از فولادها وجود دارد و سبب ایجاد تنوع بسیار در خواص این دسته از فولادها می‌گردد. فولادهای ساده کربنی از نظر کمی بیشترین کاربرد صنعتی را دارند. فولادهای ساده کربنی مطابق نمودار (۱-۳) به سه گروه تقسیم می‌شوند که در جدول (۱-۲) ویژگی‌های مهم و نمونه‌ای از موارد کاربرد آنها آورده شده است.

نمودار (۱-۳)



جدول (۱-۲) ویژگی‌های مهم و نمونه‌ای از موارد کاربرد فولادهای ساده کربنی

ردیف	نوع فولاد	ویژگی‌های مهم و موارد کاربرد	تصویر
۱	کم کربن	این فولادها از خواص شکل‌پذیری، ماشین‌کاری و قابلیت جوشکاری و مغناطیسی خوبی برخوردار می‌باشند. و برای عموم قطعات مهندسی مثل ساخت سازه‌های ساختمانی، پلها، صنایع کشتی سازی و بدنه و اکنها و غیره بکار می‌روند. بطوری که بیشترین مصرف را در صنعت دارند.	
۲	کربن متوسط	این فولادها علاوه بر داشتن خواص ماشین‌کاری و جوشکاری مناسب از قابلیت سختی‌پذیری بالایی برخوردار هستند و در ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی مثل: چرخ و محور واگن، قطعات خودرو، ماشین‌آلات و دستگاه‌های نورد مورد استفاده قرار می‌گیرند.	
۳	پرکربن	این فولادها به دلیل دارا بودن مقدار کربن زیاد سخت هستند و ماشین‌کاری، تغییر شکل و جوشکاری آنها مشکل است. لذا در مواردی که به سختی بالایی نیاز باشد از فولادهای ساده پرکربن استفاده می‌شود مانند: تیغه‌ای برش، غلتک نورد و کاربرد دارند.	

۱-۳ فولادهای آلیاژی

نمودار (۱-۴)



فولادهای آلیاژی شامل دسته‌های متنوعی از فولادها می‌شوند که محتوی مقادیر مختلفی از عناصر آلیاژی مثل: کروم، وانادیم، نیکل، مس، تنگستن، تیتانیوم، مولبیدن، سیلیسیم و غیره می‌باشند. این فولادها متناسب با نوع و مقدار عناصر آلیاژی، خواص ویژه‌ای را بدست می‌آورند و کاربردهای صنعتی خاصی پیدا می‌کنند که در ادامه معرفی می‌شوند.

۴- عناصر آلیاژی و نقش آنها در فولاد

هدف از اضافه کردن عناصر آلیاژی به فولادها بهبود خواص فولاد می‌باشد که در جدول (۱-۳) تاثیرات مهم ناشی از اضافه شدن هر یک از عناصر آلیاژی به فولاد ذکر شده است.

جدول (۱-۳) مهمترین عناصر آلیاژی و تاثیر آن روی خواص فولاد

نام عنصر	تاثیر بر خواص فولاد
کروم	سختی، استحکام و مقاومت در برابر خوردگی را افزایش می‌دهد
نیکل	سختی، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر خوردگی را افزایش می‌دهد.
تنگستن	قابلیت انعطاف پذیری فولاد آب داده را بالا می‌برد و مقاومت آنرا در مقابل حرارت زیاد می‌کند.
مولیبدن	اثر آن مانند تنگستن و نیکل است
وانادیوم	استحکام را بالا می‌برد و باعث می‌شود فولاد حتی درجهات حرارت بالا را تحمل کند.
کربالت	استحکام و سختی را افزایش می‌دهد و خواص مغناطیسی را بهتر می‌کند

ISO 15608 استاندارد اساساً براساس تقسیم‌بندی فولادها

سازمان جهانی استاندارد (ISO) یک نوع تقسیم‌بندی برای فولادها ارائه کرده است که به شماره ۱۵۶۰۸ به ثبت رسیده است. در این استاندارد فولادها با توجه به خواص و ویژگی‌هایشان به ۱۱ گروه اصلی تقسیم شده‌اند.

گروه یک: در این گروه فولادهایی قرار دارند که حداقل استحکام کششی آنها 300 N/mm^2 بوده و دارای عناصر آلیاژی می‌باشد.

کاربرد فولادهای گروه یک

- ۱- تولید سیم‌های نازک فولادی
- ۲- تولید میخ، پرچ- ورقهای نرم آهنی، مفتول‌های جوشکاری و ...
- ۳- ساختن سازه‌ها و ماشین‌های صنعتی
- ۴- ساخت سازه‌های صنعتی که در محیط‌های باز نصب می‌شوند

گروه دوم: در این گروه فولادهایی قرار دارند که استحکام کششی آنها بیشتر از 300 N/mm^2 است. کاربرد این دسته از فولادها در جدول مقابل آمده است.

کاربرد فولادهای گروه دو

- ۱- اجزاء ماشین، محورهای عملیات حرارتی پذیر و چکش ها
- ۲- وسایل خاک برداری و تیغه ماشینهای شخم زنی

گروه سوم: فولادهای سخت شده در اثر عملیات آبدهی در این گروه جای دارند عمده‌ترین کاربرد این دسته از فولادها در جدول مقابل آمده است.

کاربرد فولادهای گروه سوم

- ۱- ابزارهای برش درودگری
- ۲- فنرها، سنبه، قالب، پرج و غیره
- ۳- ساخت وسایل و ماشینهای تراش و ابزار مثل: سنبه، قالب، منگنه و غیره
- ۴- ابزار برش

دسته چهارم: فولادها دارای عناصر آلیاژی کروم - مولیبدن - نیکل و وانادیم در این گروه از فولادها درصد کل عناصر آلیاژی از ۵ درصد بیشتر نمی‌شود. کاربرد آن‌ها مطابق با جدول مقابل می‌باشد.

کاربرد فولادهای گروه سوم

- ۱- قطعات سخت که ضربه به آنها وارد نمی‌شود مثل سوهان، بلبرینگ و ابزارهای برش
- ۲- قطعات با استحکام بالا و مقاوم به ضربه در درجات حرارت کم

شکل (۱-۲)



نمونه‌ای از سازه‌های مربوط به صنایع پتروشیمی

گروه پنجم: فولادهای کروم-مولیبدن بدون وانادیوم

که کربن در آنها مساوی یا کمتر از 35% درصد است و بر حسب مقدار کروم و مولیبدن در چهار گروه دسته‌بندی می‌شوند و به طور عمده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی کاربرد دارند.

گروه ششم: در این گروه با اضافه کردن وانادیوم به فولادهای گروه پنجم سختی فولاد را افزایش می‌دهند و بیشتر برای ساخت ابزار استفاده می‌شوند.

گروه هفتم: در این گروه فولادهای زنگنزن بگیر (جذب آهن ربا می‌شوند) قرار دارند که دارای مقادیر کمتر یا مساوی 35% درصد کربن و بین $10/5$ تا 30 درصد کروم دارند که بیشتر در صنایع شیمیایی و نفت کاربرد دارند.

گروه هشتم: در این گروه فولادهای زنگنزن نگیر (جذب آهن ربا نمی‌شوند) قرار دارند این فولادها در صنایع غذائی، داروئی و صنایعی شیمیایی که نیازمند مقاومت بالا در برابر خوردگی است کاربرد دارد.

گروه نهم: در گروه نهم فولادهای با پایه نیکل قرار دارند.

گروه دهم و یازدهم: در گروه دهم و یازدهم فولادهای آلیاژی با کاربردهای ویژه قرار دارند که گروه دهم بر حسب مقدار کروم و گروه یازدهم بر حسب مقدار کربن به دو دسته کوچکتر تقسیم‌بندی می‌شوند و بیشتر در صنایع شیمیایی، نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد دارند.

۶-۱ نامگذاری فولادهای کم کربن مطابق استاندارد AISI و DIN

استاندارد DIN مربوط به کشور آلمان و استاندارد AISI از کشور آمریکا می‌باشد.


۶-۱-۱ تقسیم بندی فولادها بر اساس استاندارد AISI

در این استاندارد که بوسیله انجمن آهن و فولاد آمریکا تدوین شده است، برای فولادهای آلیاژی از یک عدد چهار رقمی استفاده می‌شود. اولین رقم از سمت چپ نشان دهنده نوع فولاد است. دومین رقم مقدار تقریبی عناصر آلیاژی اصلی است و رقم‌های سوم و چهارم نشان دهنده میزان کربن به صورت صدم درصد است. در جدول (۱-۴) تقسیم فولادها بر اساس استاندارد AISI نشان داده شده است.

جدول ۱-۴- تقسیم بندی فولادها بر اساس استاندارد AISI	
نوع	شماره
کربنی ساده	۱۰XX
سولفیدی	۱۱XX
منگنزدار	۱۳XX
نیکل دار	۲XXX
نیکل-کروم دار	۳XXX
مولیبدن دار	۴۰XX
کروم مولیبدن دار	۴۱XX
نیکل-کروم-مولیبدن دار	۴۳XX
نیکل-مولیبدن دار	۴۶XX
کروم دار	۵XXX
کروم-وانادیوم دار	۶XXX
کروم-مولیبدن با نیکل کم	۸XXX
نیکل-کروم با مولیبدن کم	۹XXX

۱-۶-۲ معرفی فولادهای اساس استاندارد DIN

در نمودار (۱-۵) روند تقسیم بندی و نام گذاری فولادها بر اساس استاندارد DIN ارائه شده است.

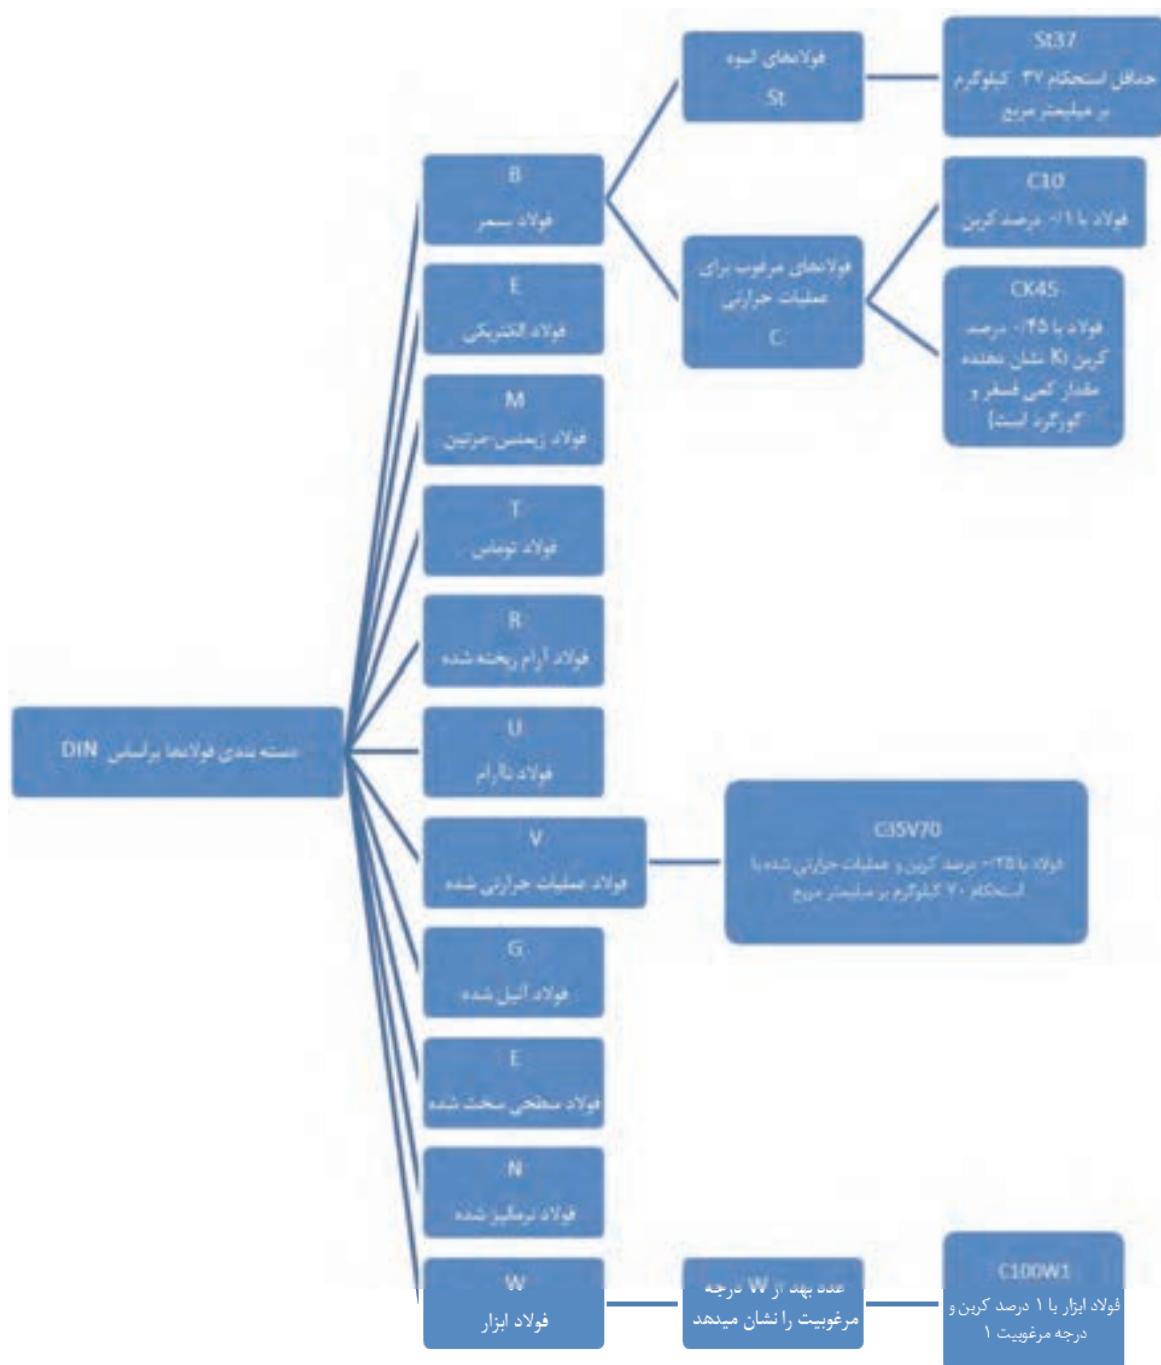

نمودار (۱-۵) نام گذاری فولادها بر اساس استاندارد DIN

جدول(۵-۱) علامت های مشخصه برای فولادها در استاندارد DIN

روش تولید یا خواص ویژه	حروف مشخصه	ردیف
فولاد بسمر	B	۱
فولاد الکتریکی	E	۲
فولاد زیمنس مارتین	M	۳
فولاد توماس	T	۴
فولاد آرام	R	۵
فولاد ناآرام	U	۶

طبق استاندارد DIN فولادهای ساده کربنی توسط علامت (حروف اول کلمه Steel) به معنی فولاد همراه با یک عدد دو رقمی دیگر که حداقل استحکام کششی را نشان می‌دهد مشخص می‌شوند. برای مثال: St^{۳۷} یعنی فولاد غیرآلیاژی با استحکام کششی 37 kg/mm^2 است. در این استاندارد از علامت‌های دیگری برای معرفی روش تولید و خواص فولاد استفاده می‌شود که در جدول(۵-۱) آمده است.

مثال: فولاد MuST^{۴۲} یعنی فولاد کربنی تولید شده با روش زیمنس مارتین که اکسیژن‌زدایی نشده (فولاد ناآرام) و استحکام کشش آن 420 kg/mm^2 یا 42 kg/mm^2 است. در این استاندارد فولادهایی که با حرارت دادن و سرد کردن سریع (آبدادن) قابل سخت شدن هستند به وسیله یک حرف C و صد برابر درصد کربن نمایش داده می‌شوند.

مثال: C^{۱۰} یعنی فولاد کربنی تا ۱۰٪ درصد کربن است یا CK^{۴۵} یعنی فولاد کربنی با ۴۵٪ درصد کربن و K یعنی فولادی که درصد ناچیزی عناصر همراه مثل کمی فسفر و گوگرد دارد.

جدول(۶-۱) حروف مشخصه برای فولادهای عملیات حرارتی شده

نوع عملیات حرارتی فولاد	حروف	ردیف
عملیات حرارتی انجام نشده	V	۱
آنیل شده	G	۲
سطح فولاد سخت شده	E	۳
نرمالیزه شده	N	۴
فولاد سخت شده	H	۵
تغییر شکل سرد داده شده	K	۶

هم چنین در این استاندارد از حروف برای بیان عملیات حرارتی انجام شده روی فولاد استفاده می‌شود که این حروف در جدول(۶-۱) معرفی شده اند.

برای این دسته از فولادها اول روش تولید سپس آنالیز شیمیایی و در پایان عملیات حرارتی بیان می‌گردد.

۱-۷ خواص مکانیکی فلزات

مشخصات فیزیکی و مکانیکی فلزات از جمله استحکام، سختی، مقاومت در برابر ضربه و... نقش زیادی در کاربرد قطعات فلزی دارد. این قطعات فلزی می‌توانند تحت تأثیر تنفس ناشی از چند نوع نیروی مکانیکی قرار گیرند. این نیروها عبارتند از: نیروهای کششی، فشاری، پیچشی، ضربه‌ای و نیروهایی که به طور متناوب بر اجسام وارد می‌گردند (خستگی) یا نیروهای برشی که سعی در بریدن قطعات فلزی دارند. در جدول (۱-۷) اطلاعات بیشتری در خصوص این نیروها آورده شده است.

جدول (۱-۷) نیروهای شش گانه مکانیکی وارد بر سازه‌های صنعتی

ردیف	نوع نیرو	شكل	خاصیت مکانیکی	نمونه قطعات تحت بار	عکس العمل ماده زمانیکه نیرو قابل تحمل نباشد
۱	کششی		استحکام کششی	سیم بکسل	پاره شدن
۲	فشاری		استحکام فشاری	دستگاه پرس	شکستن یا له شدن
۳	برشی		استحکام برشی	ورق در زیر تیغه قیچی یا گیوتین	بریدن
۴		مقاومت پیچشی	بیچ هنگام بستن یا باز شدن		شکستن
۵	خمشی		مقاومت خمشی	تیر آهن سقف ساختمان	خم شدن
۶	ضربه‌ای		چقرمگی	چکش، سندان	شکستن

۱-۷-۱ استحکام کششی فلزات


این خاصیت توانایی فلز را در برابر بار کششی بدون اینکه دچار شکست شود نشان می‌دهد. به طور مثال کابل‌های فولادی یا سیم بکسل‌ها که برای بلند کردن اجسام سنگین به کار می‌روند باید دارای استحکام کششی بالایی باشند. استحکام کششی فلزات توسط دستگاه آزمایش کشش با استفاده از نمونه فلزی تعیین می‌شود، به این صورت که دو سر نمونه فلزی مطابق شکل (۱-۳) به گیرهای دستگاه محکم بسته شده و یکی از گیره‌ها به آهستگی حرکت می‌کند و نمونه کشیده می‌شود. نیروی وارد به نمونه بر حسب کیلوگرم و افزایش طول نمونه بر حسب میلیمتر را می‌توان روی صفحه مدرج دستگاه مشاهده نمود.

شکل (۱-۳)



دستگاه آزمون کشش برای اندازه گیری استحکام مواد فلزی

شکل (۱-۴)

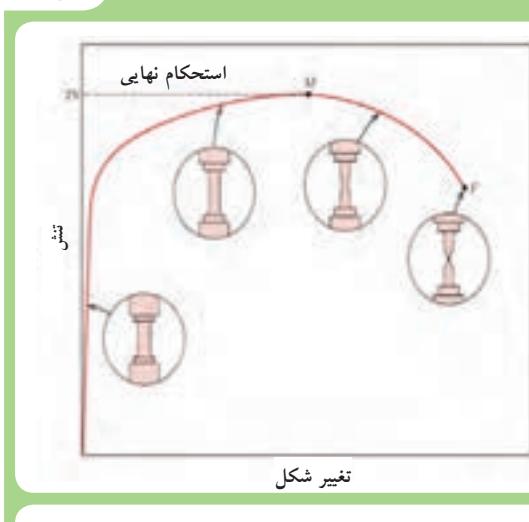

موادار تنش - تغییر شکل در مواد فلزی

در حین آزمون کشش قسمت مرکزی نمونه مطابق شکل (۱-۴) که سطح مقطع کمتری دارد افزایش طول داده و دچار کاهش سطح مقطع می‌شود و وقتی نیروی اعمال شده به بیشترین میزان خود می‌رسد (نقطه M)، نمونه دچار حالت گلوئی شدن می‌شود و در نهایت شکست اتفاق می‌افتد (نقطه F).

۱-۸ آشنایی با روش‌های کارگاهی شناخت فلزات

فلزاتی که در صنعت به کار می‌روند دارای رفتارهای متفاوت هستند برخی از آن‌ها را می‌توان به آسانی خم کرد یا با سوهان روی آن‌ها خراش ایجاد کرد ولی بعضی دیگر به آسانی خم نشده و یا براده‌برداری از آنها با سوهان به سادگی امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنابراین استفاده از این خواص یکی از راه‌های شناخت فلزات است که در این مبحث سعی می‌کنیم شما را با روش‌های ساده شناخت فلزات در کارگاه آشنا کنیم.

۱-۸-۱ کاربرد قطعه

اگر کاربرد قطعه را بدانیم، می‌توانیم تا حدودی به خواص مکانیکی و جنس آن پی‌بیریم و این شروع خوبی در راه شناخت دقیق‌تر آن است. چون بعضی قطعات را از فلز خاص می‌سازند مثلاً نوک قلم ابزار و لبه کارد و مته و تیغ اره از فولاد سخت ساخته می‌شود و در و پنجه را از فولاد نرم‌تر و یا ظروف آشپزخانه از فولاد زنگ‌زن و یا آلومینیوم ساخته می‌شوند.

۱-۸-۲ رنگ و وزن

رنگ و ظاهر فلزات در شناخت فلز به ما کمک می‌کند مثلاً قطعات مسی، رنگ سرخ دارند و قطعات آلومینیومی رنگ سفید و روشن دارند. از طریق اختلاف جرم با جرم حجمی نیز می‌توان قطعاتی را که دارای رنگ یکسان هستند و از ظاهر آن‌ها شناخته نمی‌شوند شناسائی کرد به جداول (۱-۸) توجه کنید.

جدول (۱-۸) تشخیص نوع مواد فلزی بر اساس رنگ ظاهری و سطح مقطع شکست

رنگ ظاهری قطعات پرداخت نشده		
فلز	رنگ سطوح خارجی	ردیف
چدن سفید	حاکستری کدر	۱
چدن خاکستری	حاکستری خیلی کدر	۲
آهن نرم	حاکستری روشن	۳
فولاد کم کربن	حاکستری تیره	۴
فولاد پر کربن	حاکستری تیره	۵
فولاد ریختگی	حاکستری تیره	۶
فولاد پر آلیاژ	حاکستری تیره	۷


رنگ سطح مقطع شکست فلزات		
فلز	رنگ مقطع شکسته شده	ردیف
سفید نقره‌ای	چدن سفید	۱
حاکستری تیره	چدن خاکستری	۲
آهن نرم	حاکستری تیره	۳
حاکستری براق	فولاد کم کربن	۴
حاکستری خیلی براق	فولاد پر کربن	۵
حاکستری براق	فولاد ریختگی	۶
حاکستری متوسط	فولاد پر آلیاژ	۷

شکل (۱-۵)




تشخیص نوع فولاد بر اساس آزمایش جرقه

شکل (۱-۶)

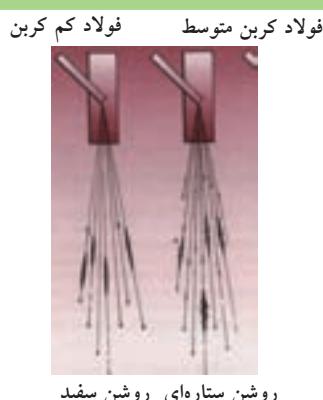

جرقه های ناشی از سنگ زدن روی فولادهای ساده کم کربن و کربن متوسط

شکل (۱-۷)

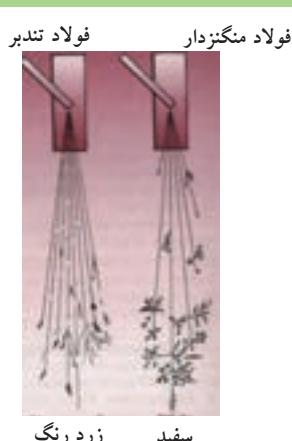

جرقه های ناشی از سنگ زدن روی فولادهای منگنز دار و تندبر

۱-۸-۳ آزمایش جرقه سنگ زنی

نوع جرقه های ناشی از سنگ زدن فلزات مختلف مطابق شکل (۱-۵) یکی از راه های شناسایی و تشخیص ساده‌ی فلزات می‌باشد.

فولادهایی که کربن آنها 0.15% درصد باشد مثل: فولاد C15 مطابق شکل (۱-۶) سمت چپ دارای جرقه های روشن با انتهای ستاره‌ای هستند. ولی فولاد با کربن متوسط دارای جرقه های مانند شکل سمت راست با رنگ سفید می‌باشد.

مطابق شکل (۱-۷) در حالیکه فولاد منگنزدار دارای جرقه‌های سفید رنگ می‌باشد ولی فولاد تندبر دارای جرقه‌های چند شاخه و انتهای آن زرد کاهی است.

شکل (۱-۸)



جرقه های ناشی از سنگ زدن روی فولادهای ساده پر کربن و ابزار

لازم به ذکر است فولاد زنگ نزن دارای جرقه های زرد کاهی است که مقدار آنها کم و انتهای انشعابی دارند و لی چدن دارای جرقه هایی چند شاخه با رنگ سرخ و انتهای زرد کاهی است.

۱-۸-۴ خاصیت مغناطیسی

قابلیت جذب توسط آهن ربا نیز یکی دیگر از راههای تشخیص فولادها در مقابل سایر فلزات است. البته باید به خاطر داشت که اغلب فولادها و چدنها جذب آهن ربا می شوند ولی فولادهای پایه نیکل و یا فولادهای زنگ نزن کروم - نیکل دار (دارای بیش از حدود ۱۰ درصد نیکل) جذب آهن را نمی شوند.

۱-۸-۵ آزمون صدا


شکل (۱-۹)



با کمی تجربه می توان به فلزات چکش زد و آنها را با توجه به صدایی که تولید می کنند شناخت (شکل ۱-۹). مثلاً چدن خاکستری دارای صدای کم یا صدای خفه است. چدن سفید دارای صدای زیر است فولاد سخت شده دارای صدای صوت با ارتفاع بالا است قطعات ترکدار فولادی دارای صدای خفه هستند که طنین ندارد.

۱-۸-۶ آزمایش با اسید

شکل (۱-۱۰)

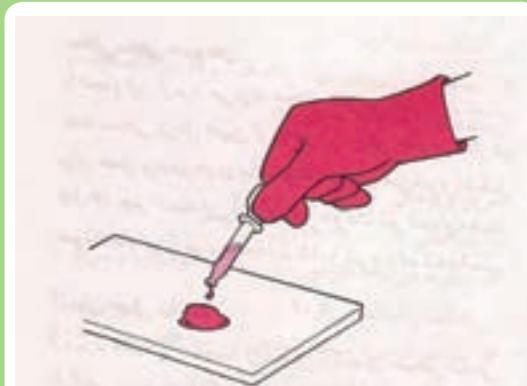


چگونگی عکس العمل مواد فلزی در مقابل اسید، یکی از راههای شناخت فلزات است

آزمایش با اسید برای شناخت فولادهایی که جذب آهنرها نمی شوند کاربرد دارد. به طور مثال یک یا دو قطر اسید نیتریک غلیظ HNO_3 روی سطح تمیز شده فلز مورد نظر چکانیده، اگر هیچ واکنشی انجام نشد معلوم می شود فولاد زنگنزن است. در صورت واکنش دادن سه یا چهار قطره آب خالص قطره، قطره اضافه می کنیم چنانچه ناحیه مورد نظر به رنگ آبی متغیر به سبز درآمد، نشان دهنده فلز مولن است (فولاد پایه نیکل است).

۱-۸-۷ سختی سنجی با سوهان

شکل (۱-۱۱)

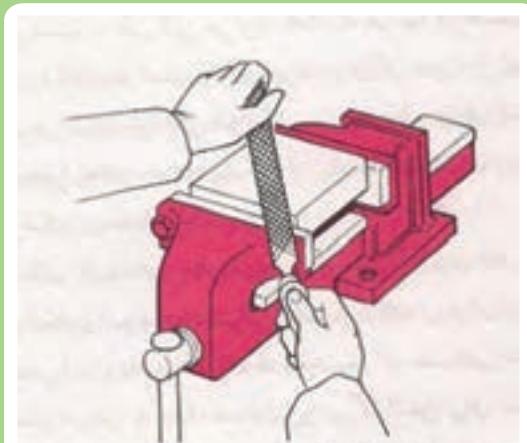

تعیین سختی فولاد و شناسایی نوع آن بوسیله آزمایش سوهان

با استفاده از سوهان می توان فلز نرم را از فلز سخت تمیز داد. اگر سوهان به راحتی برادرد، مشخص می شود که با فلزات نرم مثل: آلومینیوم یا فولاد معمولی سرو کار داریم، در حالیکه اگر سوهان برادرد برداری نکند و روی فلز بلغزد (سر بخورد) نشان میدهد که فلز مورد آزمایش سخت است، به طور مثال چدن سفید را نمی توان با سوهان برادره برداری کرد چون سخت است. این آزمایش را می توان مطابق شکل (۱-۱۱) در خصوص تعیین سختی فولاد و نوع آن بوسیله سوهان انجام داد.

۱-۸-۸ آزمون جهش ساچمه

شکل (۱-۱۲)



اجرای آزمایش جهش ساچمه جهت تعیین نوع فولاد بر
اساس روش سختی سنجی

آزمون جهش ساچمه از دیگر روش‌های سختی سنجی کارگاهی است که با تکمیل آن می‌توان نتایج دقیقی به دست آورد. برای انجام این آزمون به یک ساچمه بلبرینگ و یک لوله شیشه‌ای نیاز دارید. لوله شیشه‌ای را مطابق شکل (۱-۱۲) روی سطح مورد نظر قرار می‌دهند و ساچمه را از داخل لوله روی سطح می‌اندازند و ارتفاع جهش ساچمه پس از برخورد با سطح را اندازه‌گیری می‌کنند. چون در هنگام تولید ساچمه بلبرینگ دقت زیادی در مورد سختی آن اعمال می‌شود، بنابراین ساچمه ابزار ارزانی برای دستیابی به نتایج نسبتاً دقیق است. لوله شیشه‌ای سقوط و جهش ساچمه را هدایت می‌کند. اگر لوله مدرج نشده باشد می‌توانید با استفاده از سوهان در فواصل منظم روی آن خط بیندازید تا بتوانید ارتفاع جهش ساچمه را تعیین کنید.

چنانچه از طریق انجام آزمون‌های تطبیقی روی فلزاتی با سختی معلوم، لوله شیشه‌ای را درجه‌بندی کنید، می‌توانید نتایج نسبتاً دقیقی از این آزمون به دست آورید. ارتفاع جهش‌ها را می‌توانید روی لوله نشانه‌گذاری کنید؛ برای اینکار می‌توانید یک نشانه در بالا بگذارید و یک نشانه پایین شیشه، سپس فواصل بین این دو نشانه را به درجه‌های مساوی تقسیم کنید و همچنین برای به دست آوردن نمونه بسیار سخت و نمونه بسیار نرم می‌توانید از آزمون سختی با سوهان نیز کمک بگیرید.

۱-۹ آشنایی با یکاهای اندازه گیری کمیت‌های طول و زاویه

شکل (۱-۱۳)



برخی از ابزار متدائل اندازه گیری


در سال‌های قبل با روش کار برخی از ابزارهای اندازه گیری آشنا شدید. ابزارهایی مانند: متر، خط‌کش ساعت، ترازو و امثال آن جزء ابزارهای رایج در زندگی روزمره هستند. هر کدام از این ابزارها نشان دهنده یکاهای اندازه گیری خاصی هستند و کمیت ویژه‌ای را اندازه می‌گیرند. مثلاً خط کش براساس یکای متر و اجزای آن مدرج می‌شود و برای اندازه گیری طول جسم (فاصله بین دو نقطه) بکار می‌رود. شکل (۱-۱۳) برخی از ابزار متدائل اندازه گیری را نشان می‌دهد.

متدائل‌ترین سیستم اندازه گیری سیستم‌های متریک و اینچی هستند، اغلب کشورهای جهان از جمله ایران از سیستم اندازه گیری متریک استفاده می‌کنند ولی کشورهای انگلیسی زبان مانند آمریکا و انگلیس به طور معمول از سیستم اندازه گیری اینچی استفاده می‌کنند.

۱-۹-۱ یکای اندازه گیری طول


متر یکای اندازه گیری طول در دستگاه بین‌المللی^۱ (SI) است و همانطور که در شکل (۱-۱۴) نشان داده شده است سانتی‌متر (cm) و میلی‌متر (mm) از اجزای آن هست.

شکل (۱-۱۴)

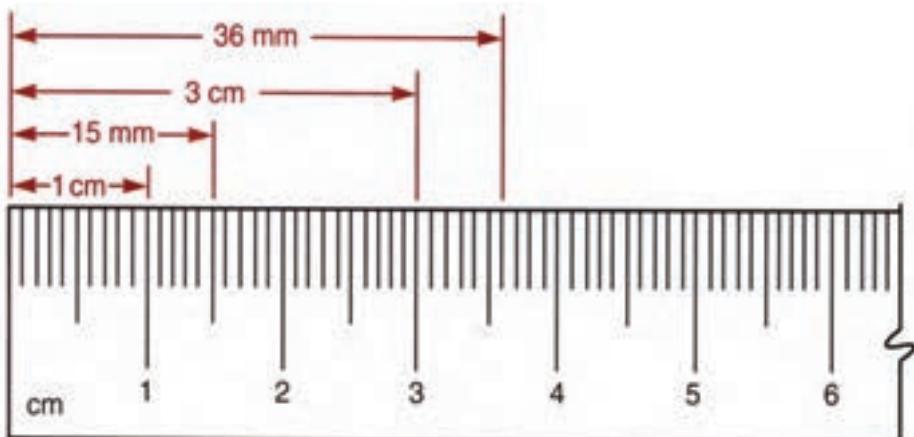

یکاهای اندازه گیری طول

شکل (۱-۱۵)

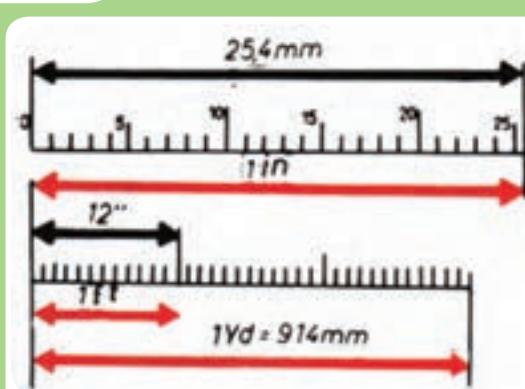

اجزای کمیت طول در سیستم اینچی و متریک


یکای اندازه‌گیری کمیت طول در سیستم اینچی فوت است که یکی از اجزای آن اینچ می‌باشد (شکل ۱-۱۵) به طوری که هر یک فوت برابر ۱۲ اینچ است. هم چنین مطابق رابطه زیر یک اینچ برابر $\frac{2}{54}$ سانتی متر است.

$$1 \text{ اینچ} = 1 \text{ فوت}$$

$$\frac{2}{54} \text{ سانتی متر} = 1 \text{ اینچ}$$

برای اندازه گیری طول های کوچک با دقت بیشتر، واحد اینچ را به قسمت های کوچکتر تقسیم می کنند که در شکل (۱-۱۶) نشان داده شده است.

شکل (۱-۱۶)

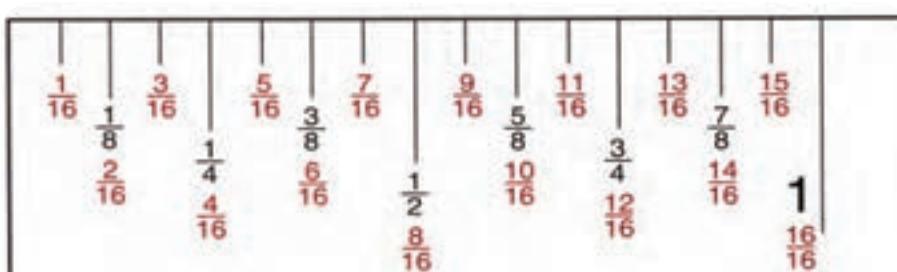

تقسیم بندی واحد اینچ به ۱۶ قسمت مساوی

۱-۹-۲ ابزارهای اندازه گیری طول

به طور معمول در صنعت برای اندازه گیری فاصله دو نقطه مثل: طول قطعات، قطر دایره، عمق سوراخ و... از وسایلی نظیر متر، خط کش، کولیس، ریزسنج و... استفاده می شود. که در شکل (۱-۱۷) با برخی از این ابزار آشنا می شوید.

شکل (۱-۱۷)



خط کش



کولیس



متر

برخی از ابزارهای متداول اندازه گیری طول

الف- متر نواری

شکل(۱-۱۸)



برای اندازه گیری طول های بلند از این نوع مترها استفاده می شود. جنس این مترها از فلز یا پارچه است و در طول های مختلف ساخته می شوند. با این ابزار حداقل تا ۱ میلیمتر را می توان اندازه گیری نمود (دقت اندازه گیری^۱ آنها یک میلیمتر می باشد). به دلیل انعطاف پذیر بودن مترهای نواری از آنها برای اندازه گیری طول قوس ها، قطر خارجی لوله ها و ... نیز می توان استفاده کرد.

ب: خط کش فلزی

شکل(۱-۱۹)




برای اندازه گیری طول های با دقت کم و اندازه گذاری روی قطعه از خط کش فلزی استفاده می شود. اغلب خط کش های فلزی با هر دو سیستم اینچی و متریک مدرج شده اند.

ج: کولیس

وسیله اندازه گیری دقیقی است که برای اندازه گیری طول های کوتاه مانند: ضخامت قطعات کوچک، قطرهای داخلی و خارجی لوله ها و شکاف ها، عمق سوارخ ها و نظایر آن استفاده می شود در شکل (۱-۲۰) قسمت های مختلف کولیس ورنیه دار و کاربردهای مختلف کولیس را مشاهده می کنید. کولیس در اندازه های مختلف و با دقت اندازه گیری متفاوت ۰/۰۱، ۰/۰۲، ۰/۰۵ و حتی نوع دیجیتالی آن تا ۰/۰۰۱ موجود است.

۱- دقت اندازه گیری یک ابزار اندازه گیری به مفهوم کمترین اندازه ای است که می توان با آن وسیله اندازه گیری نمود.

شکل (۱-۲۰)

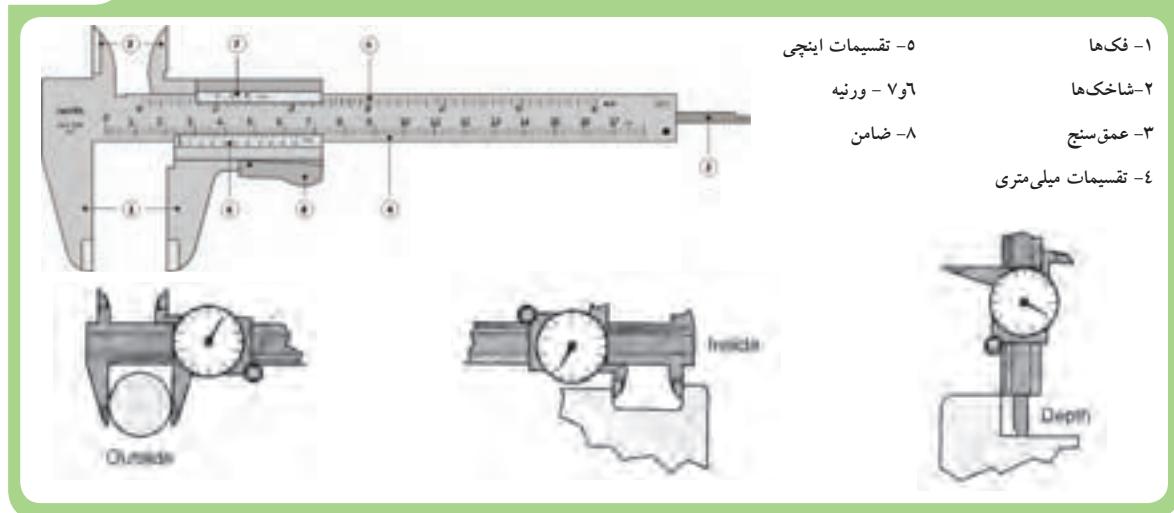

۳-۹-۱- روشهای اندازه‌گیری با کولیس

برای اندازه‌گیری با کولیس به روش‌های زیر عمل کنید.

۱. فک‌های اندازه‌گیری کولیس را با پارچه تمیز کنید.
۲. شاخک‌های کولیس را به محل اندازه‌گیری تکیه دهید.

برای اندازه‌گیری داخلی، شاخک‌های کولیس را باید کمی کوچک‌تر از اندازه دهانه مورد نظر باز کنید، سپس شاخک ثابت آن را به یک طرف دیواره داخلی تکیه داده و شاخک متحرک را به طرف مقابل دیواره تماس دهید(شکل ۱-۲۱).

برای اندازه‌گیری خارجی، دهانه کولیس را کمی بیشتر از اندازه قطعه باز کنید و فک ثابت را به یک سطح قطعه تکیه دهید، سپس فک متحرک را به آرامی به سطح دیگر قطعه کار تماس دهید (شکل ۱-۲۲).

شکل (۱-۲۲)



اندازه‌گیری قطر خارجی لوله توسط کولیس


شکل (۱-۲۱)




اندازه‌گیری قطر داخلی لوله توسط کولیس

۳. اگر خط صفر ورنیه با یکی از خطوط روی خطکش در یک راستا باشد، اندازه نشانگر آن خط روی خطکش کولیس اندازه قطعه را نشان می‌دهد. در شکل (۱-۲۳) دهانه کولیس به اندازه یک میلی‌متر باز شده است زیرا عدد صفر ورنیه هم راستا با خط یک میلی‌متر خطکش کولیس قرار گرفته است.

شکل (۱-۲۳)

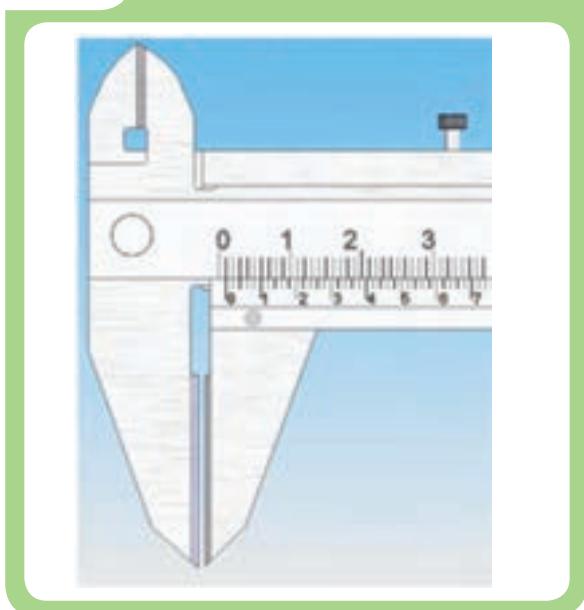

شکل (۱-۲۴)

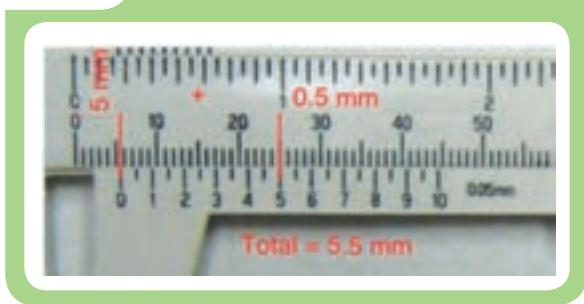


۴. در صورتی که خط صفر ورنیه بین خطوط خطکش باشد، نخست اندازه سمت چپ صفر ورنیه (۵mm) را روی خطکش یادداشت نماید (شکل ۱-۲۴). در کولیس‌های با دقت ۰/۰۵ میلی‌متر خط بین دو عدد روی ورنیه را نیم فرض می‌کنند و عدد مربوط به خطی را که با یکی از خطوط خطکش در یک راستا است در ۱/۰ ضرب می‌نمایند.

سپس عددی از ورنیه را که با یکی از خطوط خطکش کولیس در یک راستا قرار دارد بخوانید و آن عدد را در ۱/۰ ضرب کنید.




نکته

برای خواندن درجات لازم است مطابق شکل به طور عمود به خط کش و کولیس نگاه نمایید.

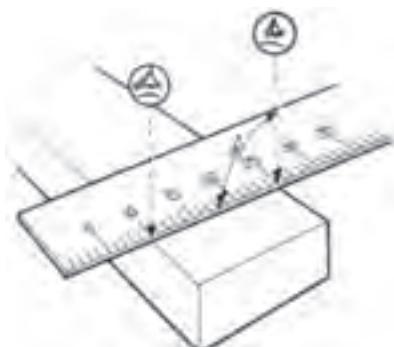

روش صحیح خواندن خط کش

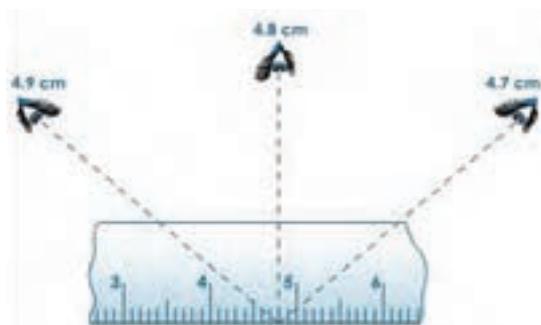


خواندن اندازه ها از زاویه های متفاوت نتایج مختلفی را نشان میدهد.

تمرین: اندازه های نشان داده در شکل های (۱-۲۵) را بخوانید و یاداشت کنید.


شکل (۱-۲۵)



(الف)

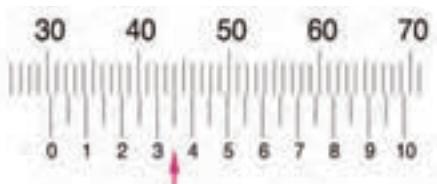

(ج)

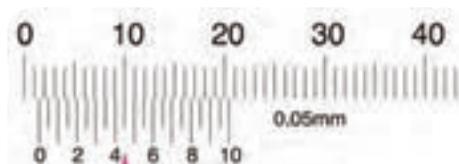

(ب)

۱-۱۰ اندازه گیری زاویه

واحد اندازه گیری زاویه در SI درجه می باشد و دقیقه (') و ثانیه (") از اجزای آن می باشد. روابط زیر بین این اجزاء برقرار است.

$$60 \text{ دقیقه} = 1 \text{ درجه}$$

$$60 \text{ ثانیه} = 1 \text{ دقیقه}$$

شکل (۱-۲۶)



استفاده از گونیا ۹۰ درجه برای کنترل زاویه های قائم

۱-۱۰-۱ ابزارهای اندازه گیری زاویه

برای اندازه گیری، اندازه گذاری و کنترل زوایای معین از ابزاری بنام گونیا استفاده می شود گونیای ثابت برای کنترل زوایای معین استفاده می شود و گونیای ۹۰ درجه بیشترین کاربرد را دارد. شکل (۱-۲۶) نمونه ای از این نوع گونیا را نشان می دهد.

شکل (۱-۲۷)



زاویه سنج متغیر

۱-۱۰-۲ اندازه گیری زوایای متغیر


برای اندازه گیری زاویه از زاویه سنج متغیر استفاده می شود. این ابزار اضلاع قابل تنظیمی دارند که بوسیله پیچ و مهره ثابت می شوند و می توان اندازه ها را از روی قسمت نقاله خواند (شکل ۱-۲۷).

۱-۱۰-۳- روش کنترل زوایا با استفاده از گونیا

برای کنترل زوایای داخلی و خارجی یک اتصال یا قطعه کار مطابق شکل (۱-۲۸) و به روش زیر عمل نمایید:

- ۱- ضلع ضخیم‌تر گونیا را به عنوان تکیه‌گاه به صورت عمود بر روی سطح قرار دهید.
- ۲- ضلع نازک‌تر را بر روی سطحی که قرار است کنترل نماید به صورت عمود بچسبانید.
- ۳- گونیا و قطعه کار را در مقابل نور قرار دهید، در صورتی که هیچ گونه نوری مشاهده نگردد، زاویه با گونیا مطابقت دارد.

شکل (۱-۲۸)

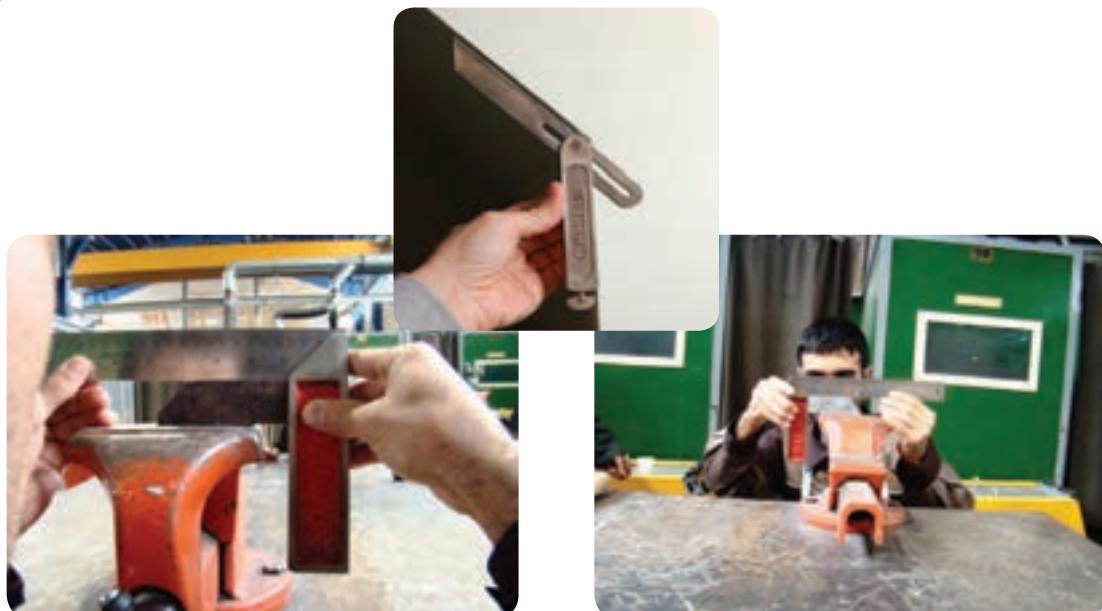


کنترل زاویه بوسیله گونیا

۱-۱۰-۴- نکات مهم هنگام کار با وسایل اندازه‌گیری

- ۱- قبل از اندازه‌گیری، محل اندازه‌گیری و نیز وسایل اندازه‌گیری را کاملاً تمیز نمایید.
- ۲- موقع اندازه‌گیری بیش از حد مجاز به وسایل اندازه‌گیری نیرو وارد نکنید.
- ۳- برای خواندن اندازه به صورت عمودی به قسمت درجه بندی دستگاه اندازه‌گیری نگاه کنید.
- ۴- در حفظ و نگهداری وسایل اندازه‌گیری کوشما باشد و مراقبت‌های لازم را به عمل آورید.
- ۵- وسایل اندازه‌گیری را روی هم قرار ندهید.

- ۶- پس از انجام کار، وسایل اندازه گیری را در جعبه مخصوص خود قرار دهید.
- ۷- وسایل اندازه گیری را در جای خشک و دمای معتدل نگهداری نمایید.
- ۸- به دلیل حساس بودن وسایل اندازه گیری از وارد آمدن ضربه به آنها جلوگیری نماید.

شکل (۱-۲۹)

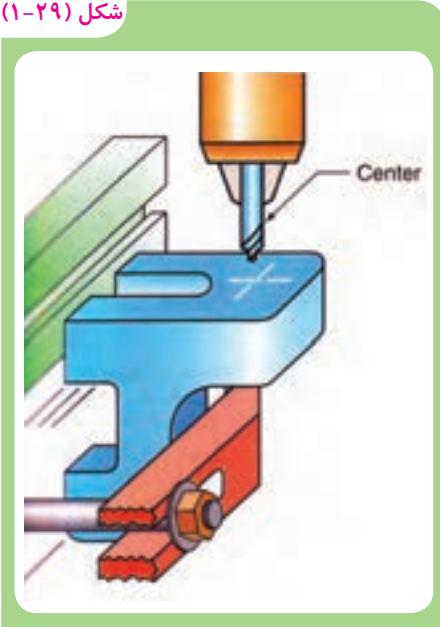

محلی که قرار است سوراخ کاری شود با علامت + نشانه گذاری می شود.


۱-۱۱ خط کشی (اندازه گذاری)

برشکاری، خم کاری، سوراخ کاری و... براساس خطوط راهنمای رسم شده روی ماده اولیه صورت می گیرد. بنابراین دقیق ساخت قطعات بطور مستقیم به میزان دقیق اندازه گیری و خط کشی وابسته است. از این رو قبل از انجام هر کاری لازم است اندازه نقشه و یا شکل قطعه نمونه روی ماده اولیه پیاده شود.

شکل (۱-۳۰)



میز خط کشی یا صفحه صافی برای اندازه گیری سوزن خط کشی روی قطعات فلزی علامت گذاری با استفاده از خط کش و سوزن خط کش روی ورق فولادی و خط کشی قطعات استفاده می شود.

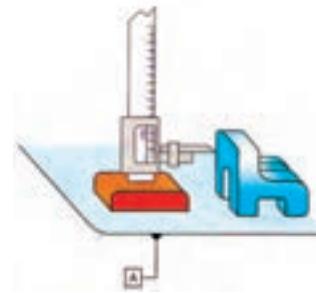

خط کش پایه دار برای ترسیم خطوط موازی و سنبه نشان برای نشانه گذاری توسط ابزار سنبه نشان نحوه نشانه گذاری روی قطعات فلزی انتقال اندازه ها بر روی قطعه کار



ترسیم خطوط موازی و انتقال اندازه ها بر روی قطعه کار

پرگار فلزی برای رسم کمان و دایره


نحوه ترسیم دایره یا کمان توسط پرگار

شکل (۱-۳۱)



بدون اینکه نوک ابزار را در محل خود جایه‌جا نماید سنبه نشان را به حالت عمودی برگردانید و بوسیله چکش به آن ضربه‌ای وارد نمایید.

نحوه نشانه‌گذاری توسط سنبه‌نشان

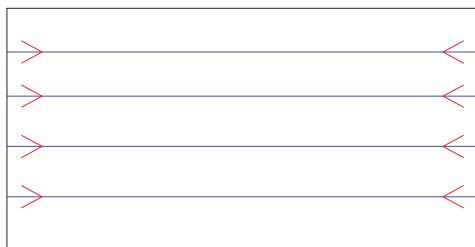



برای ترسیم خطوط نقشه روی قطعه باید ابتدا و انتهای خط با علامت پیکان انگشتان نشانه‌گذاری شده و سپس نوک پیکان‌ها را بوسیله سوزن خط کش به یکدیگر متصل نمود.



ه

۱-۱۱-۱- نکات ایمنی هنگام خط کشی و نشانه گذاری


- ۱- هنگام کار، مراقب وسایل اندازه گیری نوک تیز باشد تا آسیبی به شما نرسد.
- ۲- از قرار دادن وسایل نوک تیز داخل جیب لباس کار خودداری نمایید.
- ۳- برای حفاظت از نوک وسایل نوک تیز و جلوگیری از بروز آسیب دیده‌گی پس از استفاده، روی نوک آنها چوب پنبه محافظت قرار دهید.

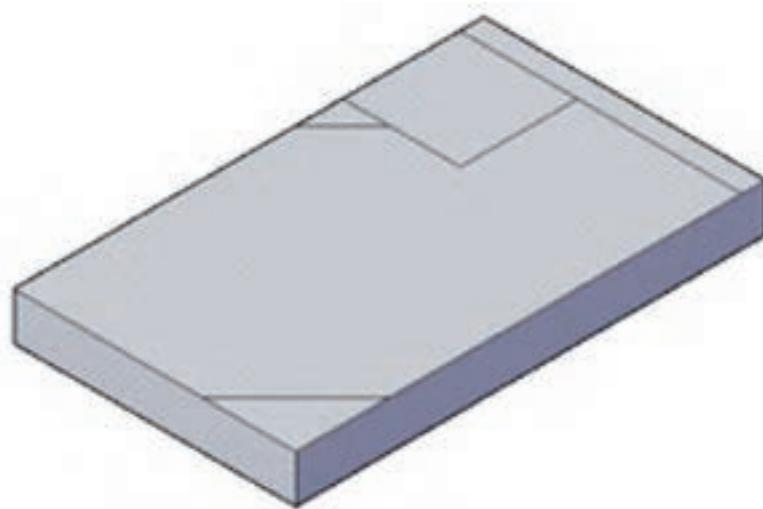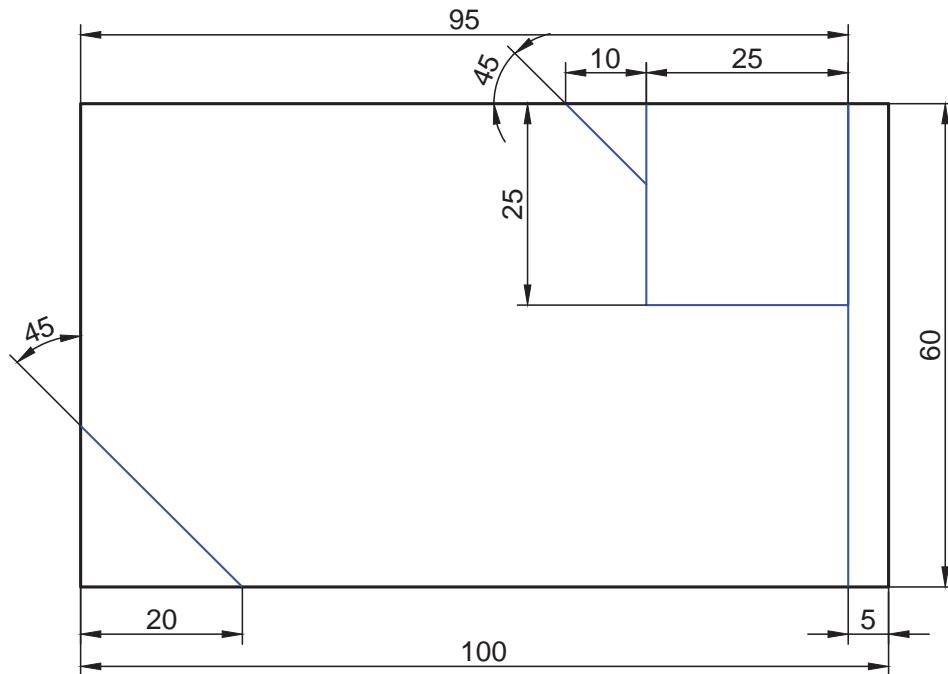

ملاحظات	تلرانس	نوع عملیات	تعداد	ابعاد مواد اولیه	جنس	شماره نقشه کار: ۱-۱
	±۰/۱	خط کشی	۱	۱۰۰×۶۰×۱۰ mm	St37	مشخصات قطعه کار
مدت:		هدف های آموزشی: خط کشی (انتقال اندازه از نقشه روی کار)				

مراحل انجام کار

- ۱- ابزار لازم و قطعه‌ای به ابعاد و مشخصات نقشه را آماده نمایید.
- ۲- سطوح قطعه را با استفاده از ابزار مناسب پلیسه‌گیری کرده و تمیز نمایید. برای این منظور می‌توانید از محلول‌های مناسب مانند نفت استفاده نمایید.
- ۳- سطح مورد نظر برای خطکشی را به محلول کات کبود آغشته نمایید.
- ۴- با استفاده از گونیا از گونیا بودن قطعه کار اطمینان حاصل نمایید و در صورت گونیا نبودن با کشیدن یک خط مبدأ، خط دیگر را نسبت به آن عمود رسم نمایید و تمام اندازه‌ها را براساس این دو خط ترسیم نمایید.

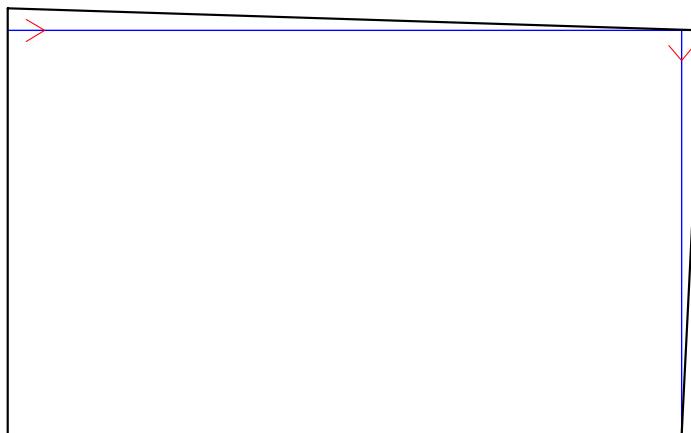


- ۵- سایر خطوط را بر اساس نقشه کار ترسیم نمایید.
- ۶- قطعه خطکشی شده را برای کارهای عملی بعدی نگه دارید.

۱-۱۲ اره کاری دستی

یکی از روش‌های برش کاری از طریق براده‌برداری با استفاده از اره دستی است که در این روش مطابق شکل (۱-۳۲) عمل براده برداری به وسیله دندانه‌های کوچک و گوهای شکل تیغه اره صورت می‌گیرد.

شکل (۱-۳۲)

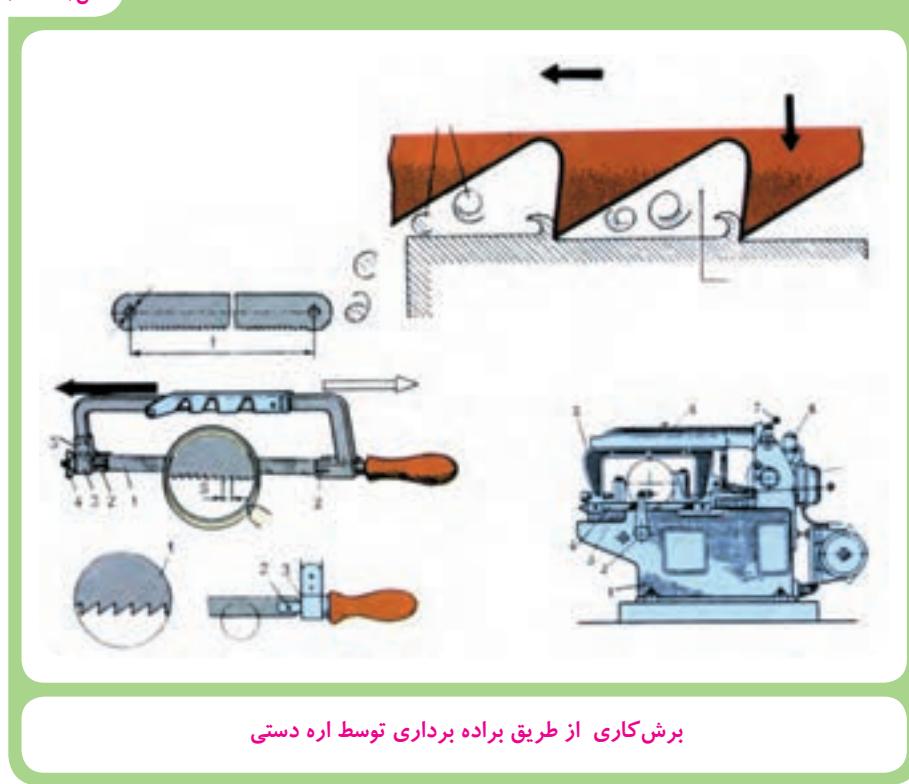

برای برشکاری مواد با جنس مختلف لازم است از تیغه‌های مناسب (از نظر جنس، شکل و اندازه دندانه‌ها) استفاده شود، به طور معمول برای اجسام نرم‌تر از تیغه با دندانه درشت‌تر و برای اجسام سخت‌تر از تیغه دارای دندانه ریز استفاده می‌شود. درشتی و ریزی دندانه‌های تیغه اره فلز بری براساس تعداد دندانه در یک اینچ ($2/54$ میلیمتر) سنجیده می‌شود. هم چنین برای اینکه تیغه اره در شکاف برش آزادانه حرکت کند، دندانه‌های تیغه اره را مطابق شکل (۱-۳۳) کمی به طرف چپ و راست متمایل می‌کنند.



شکل (۱-۳۳)



ندانه های تیغه اره را به صورت های مختلف به طرف چپ و راست متمایل می سازند.

۱-۱۲-۱ نکات ایمنی در اره کاری دستی

- ۱- از سالم بودن کمان اره و دسته آن اطمینان حاصل کنید.
- ۲- تیغه اره را محکم به کمان اره بیندید.
- ۳- از سالم بودن تیغه اره و نداشتن ترک روی آن مطمئن شوید.
- ۴- قطعه کار را محکم به گیره بیندید.
- ۵- با نزدیک شدن به انتهای عمل برشکاری کمی از نیروی دست خود بکاهید. تا در هنگام جدا شدن قطعات آسیبی به دستان وارد نشود.
- ۶- در هنگام تعویض تیغ اره از صحیح بودن جهت آن اطمینان پیدا کنید. جهت صحیح تیغ ارهها با یک فلاش روش آنها مشخص شده است.

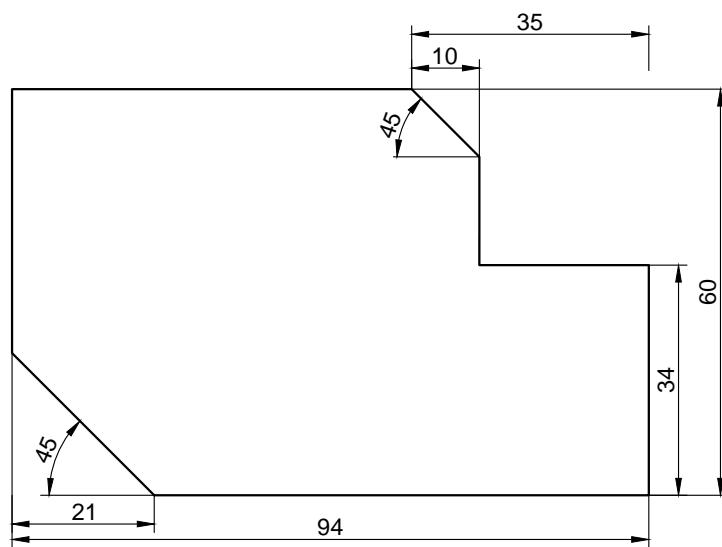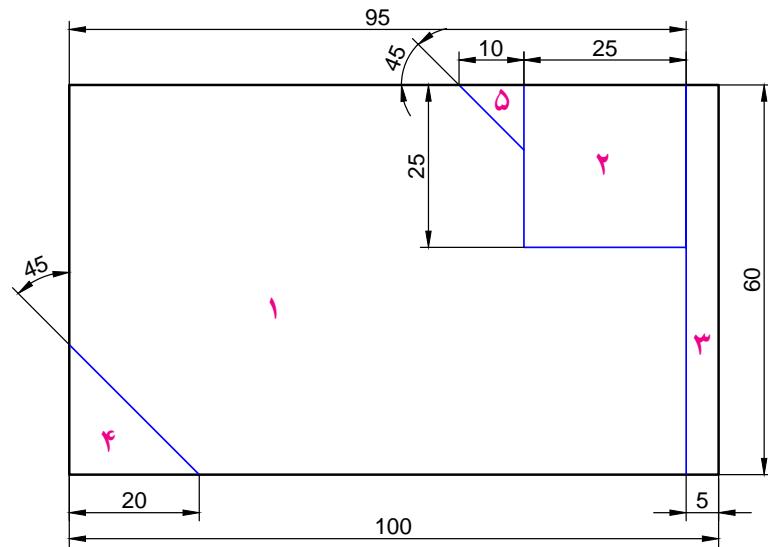

ملاحظات:	تلرانس	نوع عملیات	تعداد	ابعاد مواد اولیه	جنس	شماره نقشه کار:
	±0/1	اره کاری	۱	کار ۱-۱ قطعه عملی	St37	مشخصات قطعه کار
مدت:	هدف های آموزشی: اره کاری دستی					

(۱-۳۴) شکل



مراحل انجام کار

- ۱- با بررسی نکات ایمنی لباس مناسب کار پوشیده و آماده شوید (رعایت این موضوع برای تمام کارهای عملی ضروری است).
- ۲- میز کار و گیره باید متناسب با قد شما تنظیم شود تا علاوه بر بازدهی مناسب کمترین آسیبی به بدن شما وارد نشود، در شکل (۱-۳۴) نحوه اره کاری را نشان می دهد(این حالت باید در تمامی عملیات کارگاهی رعایت شود).
- ۳- قطعه را طوری به گیره بیندید که سمت راست نقشه، در سمت راست و رو به روی شما و عمود بر گیره باشد.
- ۴- تیغ اره ۲۲ (۲۲ دندانه در اینچ) را به نحوی به کمان اره محکم بیندید که دندانه های آن رو به جلو باشد.
- ۵- با سوهان سه گوش شیار راهنمایی برای قرار گرفتن تیغه اره در محلهای شروع برش ایجاد نمایید.
- ۶- قطعه شماره ۳ نقشه را در راستای خط کشی شده اره کنید تا جدا شود.



توجه داشته باشید اره هنگام رفتن به جلو براده برداری میکند، در موقع برگشت به کمان اره فشار وارد نکنید.

از تمام طول تیغه اره جهت برشکاری استفاده کنید.

عملیات برش را با سرعت مناسب انجام دهید(سرعت اره کاری برای فولادهای معمولی حدود

۶۰ بار در دقیقه مطلوب است)

برای خنک کردن تیغه اره از روغن استفاده نکنید بلکه از آب صابون استفاده کنید.

در پایان برشکاری به کمان اره نیروی کمتری وارد نماید تا قطعات از هم جدا شوند.

شکل (۱-۳۵)



۱۱- خط عمود قطعه شماره ۲ را برش کاری کنید.

۱۲- قطعه را ۹۰ درجه بچرخانید و در گیره محکم بندید و خطی که در حالت عمود قرار گرفت را برشکاری نموده تا قطعه ۲ جدا شود.

۱۴- قطعه را تحت زاویه ۴۵ درجه به گیره محکم نموده وسپس قطعات ۴ و ۵ را برش کاری کنید.

شکل (۱-۳۵)


۱۶- قطعه شماره ۱ را برای سوهان کاری نگه دارید.

شکل (۱-۳۶)



انواع متداول سوهان در کارگاه های صنعتی

شکل (۱-۳۷)

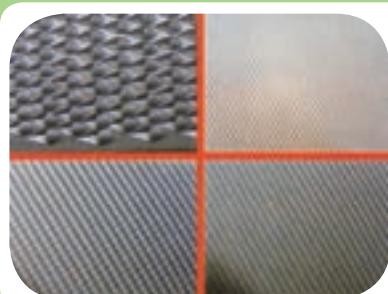

انواع آج سوهان

۱۷- محل کار را تمیز کرده و ابزار و وسایل را در جای خود قرار دهید.

۱-۱۲ سوهان کاری

برای براده برداری و پرداخت سطوح فلز، چوب، پلاستیک و سایر اجسام صنعتی مانند پخش‌سازی لبه قطعات و لوله‌ها و نیز در عملیات جوشکاری از سوهان استفاده می‌شود (شکل ۱-۳۶).

کار براده برداری توسط دندانه‌های گوهای شکل کوچکی که روی بدنه سوهان ایجاد شده است انجام می‌گیرد. این دندانه‌ها را آج سوهان می‌گویند.

سوهان‌ها یک آجه یا دو آجه هستند. سوهان‌های یک آجه برای سوهان کاری قطعات نرم نظیر: آلومینیم، روی، قلع، مس و سرب و... استفاده می‌شود. سوهان‌های دو آجه برای سوهان کاری قطعات سخت نظیر: فولاد و چدن بکار می‌روند.

۱-۱۳-۱ انتخاب سوهان

به طور معمول برای پرداخت یک سطح براده برداری شده از سوهان با آچهای ظریف و ریز و برای خشن کاری (براده برداری زیاد) از سوهان با آچ درشت استفاده می‌شود. هم‌چنین علاوه بر اندازه اسمی سوهان یکی دیگر از مشخصه‌های انتخاب سوهان مناسب شکل مقطع آنها است. که در شکل (۱-۳۸) مقاطع مختلف سوهان نشان داده شده است.

شکل (۱-۳۸)



چند سوهان با مقاطع مختلف

شکل (۱-۳۹)



روش گرفتن سوهان در دست

۱-۱۳-۲ نکات کاربردی در سوهان کاری

۱- سوهان را مطابق شکل (۱-۳۹) در دست بگیرد.

شکل (۱-۴۰)



۲- ارتفاع گیره را متناسب با اندازه قد خود تنظیم نماید، به طوریکه بر کار مسلط باشد (شکل ۱-۴۰).
برای این منظور می توانید از زیرپایی نیز کمک بگیرید.
۳- توجه داشته باشد در موقع سوهان کاری فقط زمانی که سوهان به طرف جلو هدایت می شود عمل براده برداری انجام می شود، بنابراین در موقع بازگشت به سوهان فشار وارد نکنید.

شکل (۱-۴۱)




روش گرفتن سوهان در دست

۴- پس از مدتی سوهان کاری شیارهای آن از براده‌های فلز پر می شود، لذا نسبت به تمیز کردن آن بوسیله برس سوهان اقدام نماید (شکل ۱-۴۱).
هرگز سطح سوهان به روغن یا گریس آغشته نشود زیرا این عمل باعث سر خوردن سوهان از روی قطعه کار می شود.

نکات ایمنی در سوهان کاری

- ۱- هرگز از سوهان بدون دسته استفاده نکنید.
- ۲- دقت کنید دسته سوهان محکم جا خورده باشد.
- ۳- استفاده از روش غلط جا زدن دسته سوهان به دست آسیب می‌زند.
- ۴- قبل از سوهان کاری، از محکم بسته شدن قطعه کار در گیره مطمئن شوید.

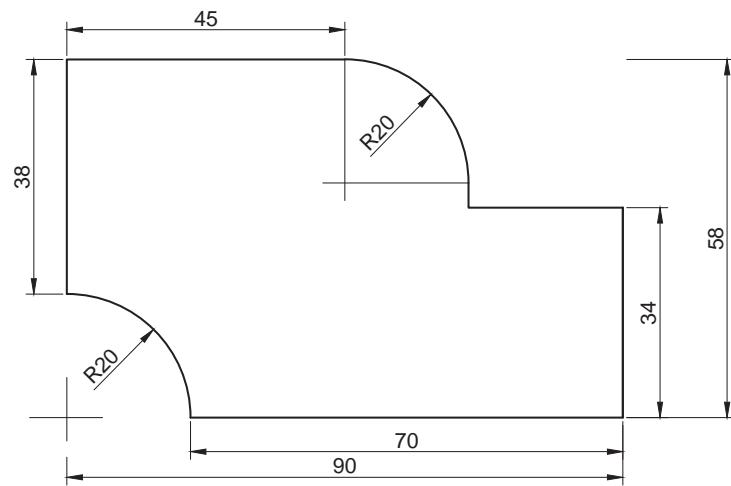

شماره نقشه کار:	جنس	ابعاد مواد اولیه	تعداد	نوع عملیات	تلرانس	توضیحات
۱-۳	St37	قطعه کار عملی ۱-۲	۱	سوهان کاری	±۰/۱	
هدف های آموزشی: سوهان کاری						مدت:

مراحل انجام کار

- مطابق بند ۱ و ۲ مراحل انجام کار اره کاری عمل کنید.
- قطعه آماده شده مربوط به کار عملی اره کاری را مطابق شکل به گیره محکم کنید و با استفاده از سوهان تخت یکی از سطوح بزرگتر قطعه کار را سوهان کاری کنید تا سطح آن تخت و یک دست شود.

شکل (۱-۴۲)



شکل (۱-۴۳)



شکل (۱-۴۴)



۳- دو سطح مقطع طولی و عرضی قطعه کار را سوهان کاری کرده و نسبت به هم و همچنین نسبت به سطوح اصلی قطعه کار گونیا کنید.

۴- یکی از سطوح اصلی را برای خط کشی آماده کنید (به کمک ماژیک یا محلول کات کبود رنگ شود تا خطوط به راحتی دیده شود).

شکل (۱-۴۵)



۵- به کمک خط کش فلزی، خط کش پایه دار، سوزن خط کش، پرگار، سنبه نشان و چکش قطعه کار را بر اساس نقشه کار خط کشی و نشانه گذاری کنید.

- ۶- سطح واقع در ارتفاع ۳۴ میلیمتر و هم جوار قوس را به اندازه برسانید و نسبت به ضلع قائم گونیا کنید.
- ۷- با سوهان تخت، سطح بالایی نقشه (۴۵ میلیمتر) را ضمن گونیا کردن به ۵۸ میلیمتر برسانید.
- ۸- با سوهان تخت سطح ۳۸ میلیمتری (سمت راست نقشه) را سوهان کاری کرده تا طول قطعه کار ضمن گونیا شدن به ۹۰ میلی متر برسد.
- ۹- با سوهان مخصوص قوسهای ۲۰ میلی متری (محدب و مقعر) را سوهان کاری کرده و به کمک شابلن کنترل کنید.
- ۱۰- با استفاده از لبه گیره سطح دیگر قطعه کار را سوهان کاری کنید و ضخامت قطعه را به ۹ میلی متر برسانید.
- ۱۱- با استفاده از سوهان نرم سطوح قطعه کار را پرداخت کنید و قطعه را برای کار عملی بعدی نگه دارید.
- ۱۲- ابزار و وسایل را جمع آوری نموده و محل کار را تمیز کنید.

۱-۱۴ سوراخ کاری

در ساخت سازه‌های فلزی محدودیت‌هایی وجود دارد که تولید یک پارچه آنها را غیرممکن می‌کند و یا برای سهولت کار بهتر است اجزاء و قطعات به صورت مستقل تولید گردد و سپس با روش‌های مختلف به هم متصل شوند. یکی از روش‌های اتصال قطعات، استفاده از پیچ و مهره می‌باشد و لازمه این اتصال ایجاد سوراخ در قطعات است. لذا قبل از پرداختن به عملیات سوراخ کاری لازم است با ابزار این کار آشنا شد.

۱-۱۴-۱ مته


مته یکی از ابزار براده برداری است که به کمک آن سوراخ‌هایی با مقطع دایره ایجاد می‌شود. در این روش مطابق شکل (۱-۴۶) عمل براده برداری با حرکت همزمان دورانی و خطی (پیشروی) انجام می‌شود. مته‌ها از جنس فولاد ابزار ساخته می‌شوند و انواع مختلفی دارند که برای سوراخ کاری اجسام متفاوت مثل بتن- چوب- فلز- سنگ و ... بکار می‌روند. (شکل ۱-۴۷)

شکل (۱-۴۷)



انواع مته

شکل (۱-۴۶)

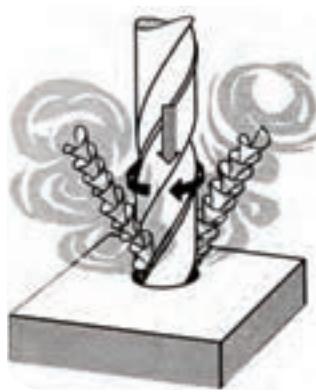

سوراخ کاری از طریق برداری با حرکت همزمان دورانی و خطی

مته مارپیچ متداولترین و پرمصرف‌ترین مته است که شکل (۱-۴۸) نمونه‌ای از مته مارپیچ را نشان می‌دهد. برای اتصال مته به ماشین مته، دنباله آن را به شکل‌های استوانه‌ای یا مخروطی می‌سازند، به طور معمول دنباله مته‌های تا قطر ۱۳ میلی‌متر را به صورت استوانه‌ای و دنباله مته‌های بزرگ‌تر از ۱۳ میلی‌متر را به شکل مخروطی می‌سازند. شیار مارپیچ مته براده‌های جدا شده از کف سوراخ را به بیرون هدایت می‌کند و بر حسب نازکی که در کنار شیار مارپیچ مته وجود دارد، فاز مته نامیده می‌شود شکل (۱-۴۹).

شکل (۱-۴۹)



مته های مارپیچ متداولترین و پرمصرف‌ترین مته ها می باشند.


شکل (۱-۴۸)



پنج نوع مته با مشخصات متفاوت

فاز مته با کاهش سطح تماس بدنه مته با جدار سوراخ، موجب کم شدن اصطکاک و در نتیجه تاخیر در گرم شدن مته می‌شود. به علاوه هدایت مته را در داخل سوراخ آسان می‌کند. قطر مته از طرف نوک به سمت دنباله در هر صد میلی‌متر از طول آن به اندازه یک دهم میلی‌متر کوچکتر می‌شود تا در هنگام سوراخکاری عمیق از تماس مته با سطوح جانبی سوراخ جلوگیری شود. همچنین حرکت دورانی و پیشروی مته توسط دست یا ماشین مته تأمین می‌گردد. در شکل (۱-۵۰) دو مدل مختلف ماشین مته را مشاهده می‌کنید.


شکل (۱-۵۰)

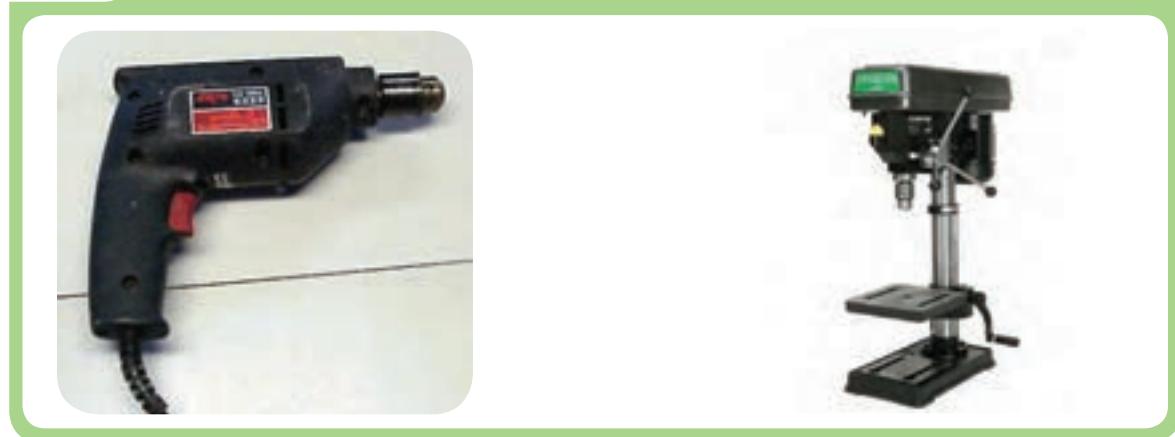

۱۴-۱ حرکت دورانی و پیشروی مته

برای سوراخ کاری دو حرکت دورانی و پیشروی مته به طور همزمان ضروری است. میزان پیشروی و سرعت دوران مته براساس قطر مته، جنس قطعه و... تعیین می‌شود. در ماشین‌های مته تعداد دور مته (n) و میزان پیشروی (که بیشتر با حرکت دست تأمین می‌شود) قابل تنظیم می‌باشد و تعداد دوران براساس فرمول $n = \frac{7 \times 1000}{d \times p}$ که در آن ۷ سرعت برش مته و d قطر مته و p عدد ثابت $\frac{3}{14}$ می‌باشد محاسبه می‌شود.

شکل (۱-۵۱)

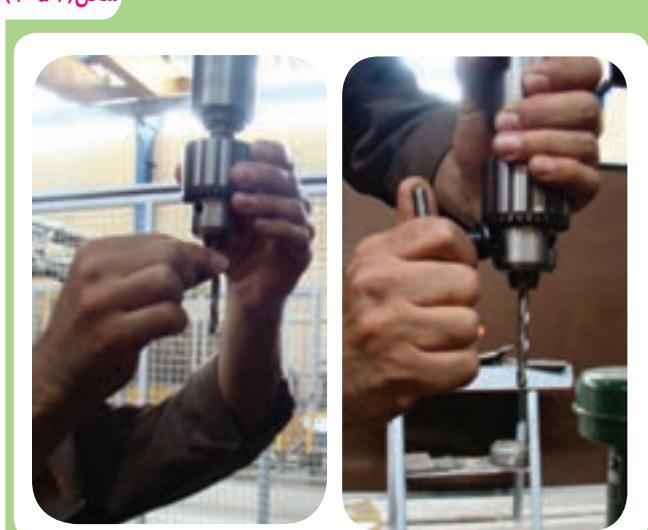

۱۴-۲ طریقه جازدن و بستن مته

برای بستن مته‌های با دنباله استوانه‌ای از سه نظام آچارخور و یا سه نظام سریع (بدون آچار) استفاده می‌شود (شکل ۱-۵۱).

بستن مته به سه نظام آچارخور و یا سه نظام سریع

(۱-۵۲) شکل




جا زدن مته

درآوردن مته

برای بستن متلهایی که دارای دنباله مخروطی هستند، مته به طور مستقیم و یا به کمک کلاهک‌های مخروطی روی سر محور مته سوار می‌شود. هم چنین برای درآوردن مته از محور یا از کلاهک آن از گوه استفاده می‌شود. شکل (۱-۵۲) نحوه خارج کردن مته را از کلاهک نشان می‌دهد.

۴-۱۴-۱ نکات ایمنی در سوراخ کاری

- ۱- در موقع سوراخکاری با ماشین مته باید موی سر کوتاه بوده و یا از کلاه استفاده شود.
- ۲- از پوشیدن لباس کار گشاد با سر آستین‌های باز پرهیز شود.
- ۳- قبل از کار حلقه یا انگشت‌تان را از دست خارج نمایید. همچنین از دستکش ضخیم استفاده نکنید.
- ۴- پیش از توقف کامل ماشین مته به محورهای گردان دست نزنید.
- ۵- هرگز آچار سه نظام ماشین مته و یا گوه را روی ماشین جا نگذارید.
- ۶- براده‌ها را به موقع از محل سوراخکاری و به کمک قلم مویی یا برس سیمی دور کنید.
- ۷- از فوت کردن و یا پاک کردن براده‌ها با دست اجتناب کنید. زیرا موجب پریدن به چشم و یا زخمی شدن انگشتان شما می‌شود.
- ۸- با انتخاب گیره مناسب و محکم بستن قطعه کار از گردش و پرتاب آن جلوگیری کنید.
- ۹- در هنگام سوراخکاری فلزاتی که براده آنها کوتاه است و ممکن است پرش داشته باشند، از عینک محافظ استفاده کنید.
- ۱۰- قبل از شروع کار طرز کار ماشین مته را فرا بگیرید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.

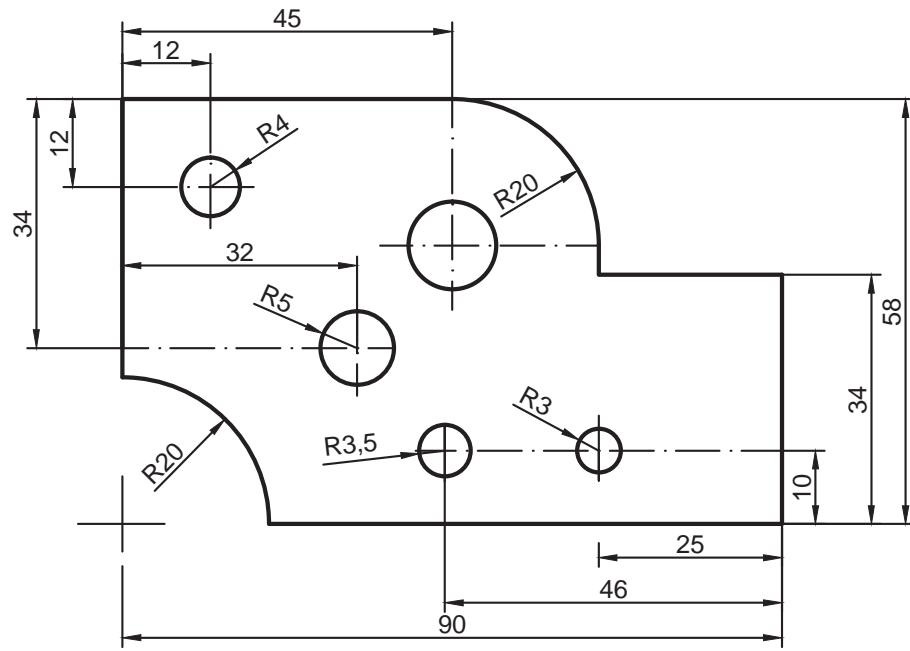

توضیحات	تلرانس	نوع عملیات	تعداد	ابعاد مواد اولیه	جنس	شماره نقشه کار: ۱-۴
	±۰/۱	سوراخ کاری	۱	قطعه کار ۱-۳	S437	مشخصات قطعه کار
مدت:		هدفهای آموزشی: سوراخ کاری				

مراحل انجام کار

- ۱- مطابق دستورالعمل خط کشی، یکی از سطوح قطعه کار را مطابق با نقشه کار خط کشی کنید.
- ۲- مرکز سوراخها را به کمک سنبه نشان و چکش نشانه گذاری کنید.
- ۳- قطعه کار را به طور صحیح و در حالت افقی به گیره ماشین متنه محکم ببندید(برای این کار از دستگاه ترازو سنج استفاده کنید).
- ۴- متنه ۶ میلیمتر را بین فکهای سه نظام ماشین متنه محکم کنید(با کمک آچار سه نظام).
- ۵- با توجه به قطر متنه (۶) و جنس قطعه کار (St37) تعداد دور متنه را از روی جدول مربوط به ماشین متنه تعیین نموده و ماشین متنه را تنظیم کنید.


شکل(۱-۵۳)



- ۶- ماشین متنه را راه اندازی نموده و نوک متنه را در مرکز اثر سنبه نشان قرار داده و به آرامی قطعه را سوراخ کنید.
- ۷- در مرحله بعدی متنه ۷ میلیمتر را به دستگاه محکم ببندید.
- ۸- به ترتیبی که گفته شد سوراخهای ۷ میلیمتر و سپس ۸ میلیمتر و ۸.۵ میلیمتر را سوراخ کاری کنید.
- ۹- برای سوراخ کاری ۱۲ میلیمتر لازم است ابتدا با متنه ۶ میلیمتر سوراخی ایجاد نموده و سپس با متنه ۱۲ میلیمتر سوراخ کاری را تکمیل کنید.
- ۱۰- قطعه را از گیره باز کنید و متنه را از دستگاه خارج کنید.
- ۱۱- وسایل را جمعآوری کرده، در محل خود قرار دهید و محل کار را تمیز کنید.

۱-۱۵ تیز کردن ابزار توسط سنگ سنباده دو طرفه

شکل(۱-۵۴)

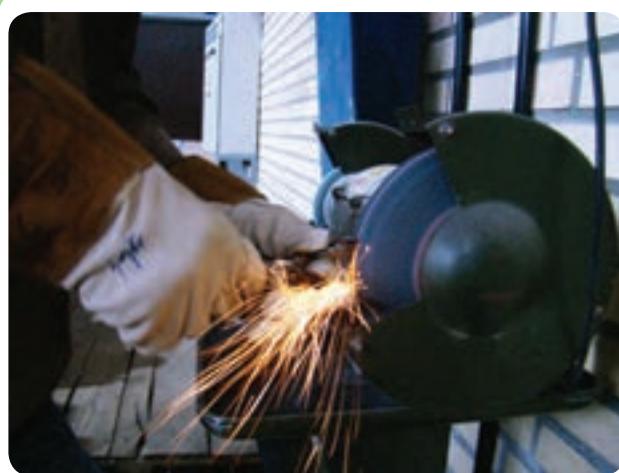

تیز کردن مته

نوك يا لبه برنده ابزارهای خط کشی و براده برداری مانند سوزن خط کش، سنبه نشان، مته، قلم و... پس از مدتی کار کردن کند می شود. این امر باعث کم شدن دقت و افزایش زمان انجام کار می شود. بنابراین لازم است دوباره تیز شوند برای تیز کردن نوك و يا لبه این ابزار از سنگ استفاده می شود.

در سنگ زنی، کار براده برداری به وسیله سنگ سنباده و با نیروی دورانی حاصل از ماشین سنگ سنباده انجام می گیرد. سنگ سنباده توسط قاب محافظ پوشیده می شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری گردد. همچنین در جلو سنگ سنباده تکیه گاه قابل تنظیم وجود دارد که با فاصله کمی (در حدود ۳ میلی متر) از محیط سنگ تنظیم می شود. چنانچه فاصله زیاد امکان ذوب شدن قطعه کار بین سنگ و تکیه گاه وجود دارد.

شکل(۱-۵۵)



تیز کردن سوزن خط کش

برای براده برداری و تمیز کردن ابزارهای خط کشی از سنگ سنباده نرم استفاده می شود و با توجه به زاویه رأس ابزار، آنها را به سنگ در حال دوران نزدیک می کنیم و با آن تماس می دهیم تا عمل براده برداری به آرامی صورت پذیرد. در حین براده برداری ابزار گرم می شود و باید در آب سرد شود تا سختی خود را از دست ندهد. به همین منظور در جلو سنگ سنباده ظرفی برای این منظور تعییه شده است.

۱-۱۵-۱ روش تیز کردن سوزن خط کش

- ۱- ماشین یا سنگ سنباده را روشن نموده و از سالم بودن سنگ اطمینان حاصل کنید.
- ۲- قسمت جلوئی سوزن خط کش را در دست چپ و قسمت عقب آن را در دست راست بگیرید. حال نوک سوزن را به آرامی به سطح سنگ فشار دهید و با دست راست آن را حول محور خود بگردانید تا نوک مخروطی سوزن خط کش کامل شود.
- ۳- برای جلوگیری از گرم شدن و سوختن نوک سوزن خط کش در موقع تمیز کاری هر چند لحظه یک بار آن را در آب فرو ببرید.

۱-۱۵-۲ روش تیز کردن سنبه نشان

- ۱- بعد از اطمینان از سالم بودن سنگ سنباده سر سنبه نشان را در دست چپ و دنباله‌ی آن را در دست راست بگیرید. حال سر سنبه نشان را به نحوی روی تکیه گاه سنگ قرار دهید که پس از تیز کاری زاویه رأس مطلوب حاصل شود.
- ۲- با گردش سنبه نشان حول محور خود کار تیز کردن را ادامه دهید.
- ۳- سرد کردن نوک سنبه نشان در حین سنگزنی الزامی است.

۱-۱۵-۳ روش تیز کردن مته مارپیچی

- ۱- با توجه به نوع مته زوایای رأس و زاویه آزاد را تعیین کنید.
- ۲- ماشین سنگ را روشن نمایید و از سالم بودن سنگ آن اطمینان حاصل کنید.
- ۳- با استفاده از قرقره سنگ صاف کن ناهمواریهای سنگ را از بین ببرید.
- ۴- دنباله مته را در دست راست و شیار مارپیچ بدنه را در دست چپ بین انگشتان شست و اشاره گرفته، سپس آن را روی تکیه گاه سنگ سنباده قرار دهید.

شکل(۱-۵۶)



شکل(۱-۵۷)



۵- لبه برنده مته را طوری به سطح جانبی سنگ سنباده بگیرید که زاویه به وجود آمده بین محور مته و سنگ سنباده نصف زاویه رأس مته باشد. حال با گردش لازم مته به سمت راست و چپ و بالا ببرید. هنگام گردش به راست زاویه آزاد مته را ایجاد کنید.

۶- توجه داشته باشید سرد کردن نوک مته موقع سنگ زنی بسیار ضروری است.

۷- در حین سنگ زنی با استفاده از شابلون های مخصوص زاویه رأس را کنترل کنید و سنگ زنی را تصحیح کنید.

نکات ایمنی و حفاظتی در تیز کردن ابزار و سنگ‌زنی

۱- برای هر کاری از سنگ سنباده و ماشین مناسب استفاده نمایید.

۲- برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد ابزار، آن را با فشار نسبتاً کمی بر روی سنگ هدایت نمایید.

۳- برای افزایش راندمان در تیزکاری و جلوگیری از گرم شدن و سوختن ابزار، سنگ سنباده را به موقع توسط الماس یا قرقه‌ی مخصوص، صاف و تیزکاری نمایید.

۴- فاصله‌ی تکیه‌گاه و زبانه محافظ را پس از هر بار صاف کردن سنگ سنباده مجدداً تنظیم نمایید.

۵- برای جلوگیری از ایجاد شیار و فرورفتگی در سطح سنگ سنباده ابزار را در موقع تیزکاری به چپ و راست حرکت داده و از تمام سطح جانبی سنگ استفاده نمایید.

۶- قبل از کنترل اندازه و زوایای ابزار، آن را با آب خنک نموده و پلیسه‌گیری کنید.

۷- از تماس چوب، پلاستیک و سرب با سنگ سنباده خودداری نمایید.

۸- در هنگام کار با ماشین سنگ سنبادهای که روی آنها محافظ شیشه‌ای نصب نشده است، از عینک محافظ استفاده نمایید.

۹- در موقع صاف کردن و تیز نمودن سنگ سنباده حتماً از عینک محافظ استفاده نمایید.

۱۰- عمل تنظیم فاصله تکیه‌گاه و زبانه روی قاب محافظ دستگاه را فقط در هنگام خاموش بودن ماشین

انجام دهید.

- ۱۱- هیچ گاه حفاظ روی سنگ سنباده را از محل خود دور نکنید.
- ۱۲- قطعات کوچک را با دست به سنگ سنباده نگیرید.
- ۱۳- هرگز برای متوقف کردن گردش سنگ سنباده، آن را با دست لمس نکنید.

تیز کردن ابزار

- ۱- **تیز کاری سوزن خط کش:** ابتدا روی مفتول های فولاد معمولی و پس از حصول مهارت، روی سوزن خط کش انجام گیرد.
- ۲- **تیز کاری سنبه نشان:** ابتدا روی میله های فولادی معمولی و پس از حصول مهارت، روی سنبه نشان انجام گیرد.
- ۳- **تیز کاری متنهای مارپیچی:** ابتدا روی متنهای سوخته یا کار کرده با قطرهای ۸ الی ۱۰ میلیمتر تحت زوایای مختلف و برای جنس های متفاوت انجام دهید و پس از حصول مهارت روی متنهای ۴، ۶، ۸ و ۱۰ اجرا نمائید.

آزمون پایانی

۱- شناخت فلزات در کارگاه با کدام روش امکان‌پذیر است؟

- الف) راحت سائیده شدن با سوهان
- ب) لهیدگی لبه‌های تیز آنها با ضربات چکش
- ج) خم شدن بدون شکستگی
- د) همه راه‌ها را شامل می‌شود

۲- کدام گزینه به نظر شما در مورد شناخت قطعه نادرست است؟

- ب) شکل
- الف) کاربرد
- د) مقاومت در مقابل اسید
- ج) جرم حجمی و رنگ

۳- کابل‌های فولادی که برای بلند کردن اجسام سنگین به کار می‌روند دارای بالایی هستند.

- ب) استحکام کششی
- الف) سختی
- د) انعطاف‌پذیری
- ج) مقاومت ضربه‌ای

۴- وقتی نمونه‌ای تحت نیروی کششی قرار می‌گیرد پس از پاره می‌شود

- ب) گلوئی شدن
- الف) کش آمدن
- د) افزایش طول
- ج) سخت شدن

۵- شکل مقابل یک فوتر متهم را نشان میدهد؛ چگونه متنه درون آن محکم می‌شود؟



- الف) با آچار مخصوص
- ب) فقط با دست
- ج) متنه درون فوتر جا می‌خورد
- د) الف و ب

۶- با ابزار شکل مقابل مقابله چه مقادیری را می توان اندازه گیری کرد؟




الف) طول

ب) انحنا

ج) زاویه

د) الف و ج

۷- از روی شکل زیر طول های نمایش داده شده بوسیله حروف A تا O را بخواند و در محل تعیین شده درج نمائید.

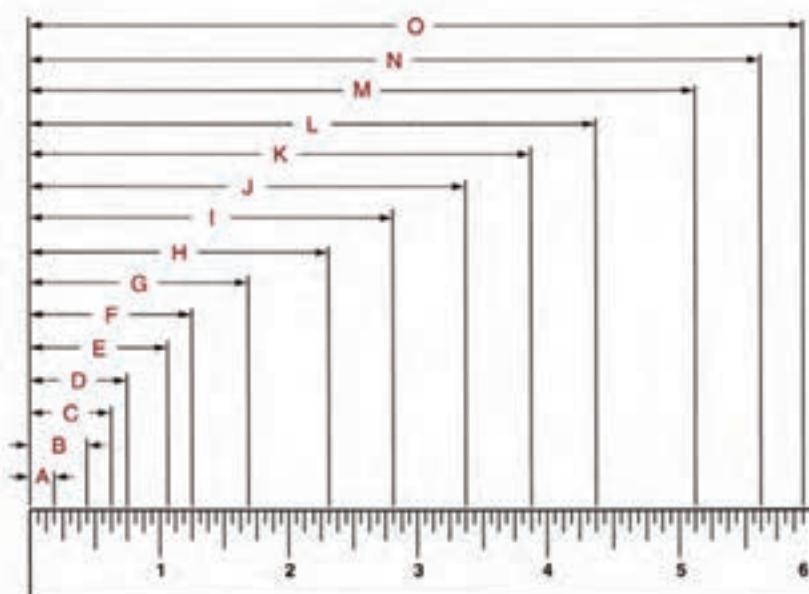

A _____ D _____ G _____ J _____ M _____

B _____ E _____ H _____ K _____ N _____

C _____ F _____ I _____ L _____ O _____


برشکاری و آماده‌سازی اتصال قبل از جوشکاری

عنوان توانایی		زمان آموزش	عملی	نظری
آشنایی با اصول برشکاری با شعله، انواع سریک و ماشین های برشکاری شناسایی اصول برشکاری با شعله شناسایی اره نواری شناسایی اصول کار برشکاری با اره نواری - آشنایی با سنگ فرز، انواع و کاربرد آن - شناسایی اصول انجام برشکاری و سنگ زدن قطعات فلزی - برشکاری و سنگ زدن قطعات نظیر صفحه و لوله های فولادی، پخ زنی بر روی صفحه و لوله - شناسایی اصول کار برشکاری با شعله، انواع و کاربردها - انجام برشکاری با شعله بر روی فولادها - شناسایی اصول برشکاری به روش سرد - برشکاری به روش سرد (اره، لنگ، اره نواری، گیوتین) بر روی فولادها	۱۱	۱۰		

۱-۲ آشنایی با روش‌های مختلف برشکاری

در صنعت ساخت همه سازه‌های فلزی به صورت یک پارچه امکان‌پذیر نیست. بنابراین ضرورت دارد، اجزاء سازه فلزی مطابق نقشه‌های فنی از نیم ساخته‌های فلزی برشکاری شوند و قبل از اتصال قطعات به کمک فرآیندهای جوشکاری باید لبه قطعات آماده‌سازی (چج سازی) شود. به طور معمول برای بریدن قطعات از روش‌های مکانیکی و حرارتی استفاده می‌شود. نمودار (۱-۲) روش‌های متداول برشکاری را نشان می‌دهد.

نمودار (۱-۲)

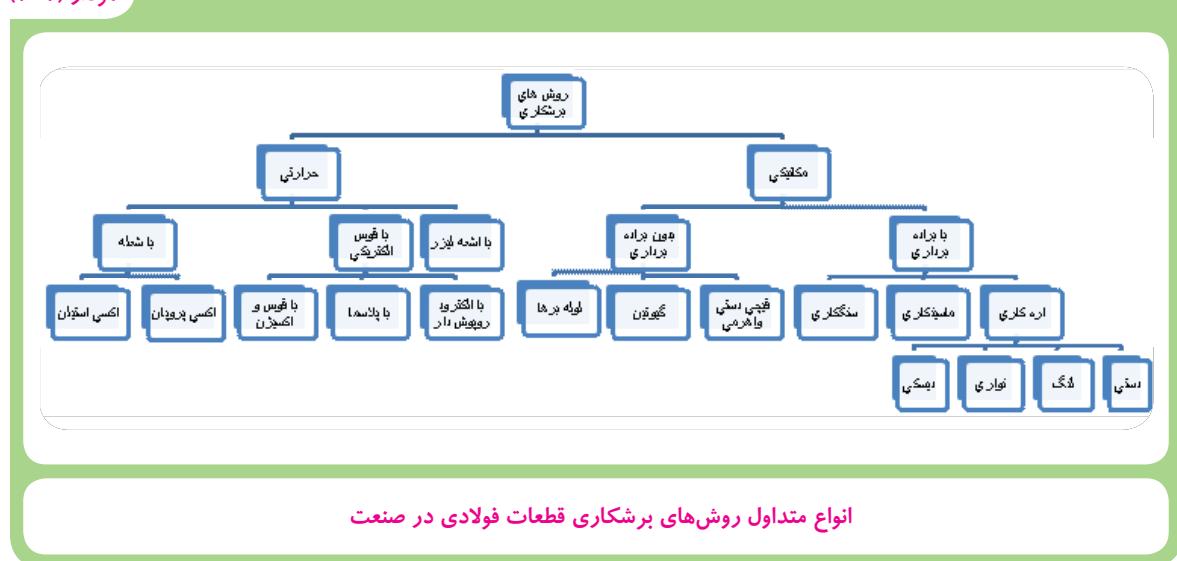

۲-۲ برشکاری مکانیکی

روش‌های برشکاری مکانیکی به دو دسته تقسیم بندی می‌شوند.

الف - برشکاری با براده‌برداری

ب - برشکاری بدون براده‌برداری

در برشکاری بدون براده‌برداری عمل بریدن قطعات با استفاده از ابزاری مثل: قیچی‌های متداول دستی، اهرمی و ماشینی (گیوتوین) و یا لوله‌برهای دستی و ماشینی صورت می‌گیرد که در شکل (۱-۲) چند وسیله متداول برشکاری بدون عمل براده‌برداری نشان داده شده است.

شکل (۲-۱)



ابزار برشکاری که بدون بهره برداری عمل برش را انجام می‌دهند

در روش‌های برشکاری با براده‌برداری عمل برش از طریق برداشتن مواد توسط ابزارهای برنده از روی قطعه کار صورت می‌گیرد. اره کاری یکی از متداول‌ترین وسایل برشکاری از طریق براده‌برداری می‌باشد. از اره کاری‌های می‌توان به اره لنگ، نواری و دیسکی که برای بریدن قطعات فلزی استفاده می‌شوند، اشاره کرد.

شکل (۲-۲) نمونه‌ای از این وسایل را نشان می‌دهد.

شکل (۲-۲)




انواع متداول اره که برای برشکاری قطعات فلزی استفاده می‌شوند

۱-۲-۲- قیچی

از قیچی در کارگاههای جوشکاری برای بریدن یا قطع کردن ورق، میل گرد، نبشی، سپری، تسمه و دیگر نیم ساخته‌های فلزی دیگر استفاده می‌شود. در اینجا عمل بریدن به وسیله دو تیغه برنده از جنس فولاد ابزار سخت شده طی سه مرحله نفوذ، برش و شکست انجام می‌پذیرد. شکل (۲-۳) مکانیزم عمل برش توسط ابزار قیچی را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.

شکل (۲-۳)

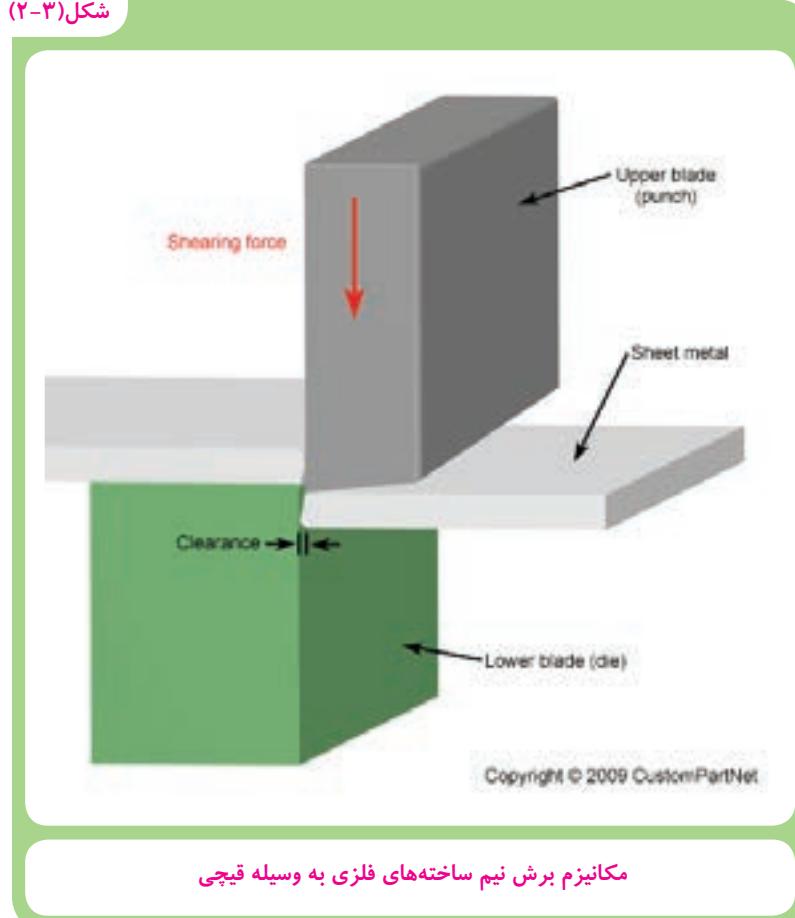

مکانیزم برش نیم ساخته‌های فلزی به وسیله قیچی

به طور کلی بر اساس شکل، ضخامت و جنس قطعه کار از سه نوع قیچی در صنعت جهت برش قطعات فلزی استفاده می‌شود که به معرفی مختصر آنها می‌پردازیم.

الف-قیچی دستی

از قیچی‌های دستی برای بریدن ورق‌های نازک استفاده می‌شود که در شکل (۲-۴) نمونه‌ای از آن نشان داده شده است.



استفاده از قیچی دستی جهت برش ورق‌های نازک فلزی

شکل (۲-۴)

ب-قیچی اهرمی

از قیچی‌های هرمی برای بریدن ورق‌های ضخیم‌تر استفاده می‌کنند. (شکل ۲-۵).



استفاده از قیچی اهرمی جهت برش ورق‌های نسبتاً ضخیم

شکل (۲-۵)

ج-قیچی ماشینی

قیچی‌های ماشینی دارای انواع متفاوت می‌باشند که در اندازه‌ها و فرم‌های مختلف ساخته می‌شود و از جمله آنها می‌توان به گیوتین‌ها، ماشین‌های فیلپر و ... نام برد. (شکل ۲-۶). این قیچی‌ها قابلیت‌های به مراتب بیشتری نسبت به سایر قیچی‌ها دارند.



قیچی فیلپر

شکل (۲-۶)

گیوتین‌ها به دو دسته مکانیکی و هیدرولیکی (روغن تحت فشار) تقسیم می‌شوند که در شکل (۲-۷) نمونه‌ای از این دستگاه‌های برش نشان داده شده است.

گیوتین دو تیغه دارد که یکی ثابت و دیگری متحرک است، تیغه متحرک به صورت عمودی حرکت می‌کند و می‌تواند ورق‌های با ضخامت از ۲ میلی‌متر تا حد ۳۵ میلی‌متر را در طول ۱ تا ۶ متر ببرد. هم‌چنین برای بریدن یا سوراخ کردن نیم ساخته‌های فلزی دیگر مثل: نبشی، سپری، تسمه، تیر آهن و .. از قیچی‌های مخصوص، متناسب با نوع کار استفاده می‌شود که امکان بریدن این گونه قطعات در یک مرحله وجود دارد.



دستگاه گیوتین برای بریدن ورق‌های فلزی پکار می‌رود

شکل (۲-۷)

- ۱- برای برش هر قطعه از قیچی مناسب استفاده کنید.
- ۲- برای افزایش نیروی برش به دسته قیچی اهرمی لوله اضافه نکنید.
- ۳- از بریدن قطعات فولادی سخت شده (آب داده شده) و قطعات جوشکاری شده با قیچی پرهیز کنید.
- ۴- از قرار دادن انگشتان دست خود در نزدیک تیغه های قیچی خودداری نمایید.
- ۵- توجه داشته باشید قطعات بریده شده دارای لبه تیز هستند، هنگام جابجایی آنها از دست کش استفاده کنید.
- ۶- دور ریز قطعات قیچی را در محلی دور از محیط کار جمع آوری نمایید.
- ۷- برای تیز کردن تیغه های قیچی از افراد ماهر کمک بگیرید.

۲-۲-۲ اره لنگ

عمل برش توسط اره لنگ از طریق انجام براده برداری بوسیله یک تیغ اره که به کمان اره بسته شده صورت می گیرد و حرکت رفت و برگشت کمان اره از یک بازوی متحرک که یک محور لنگ متصل است دریافت می شود که محور لنگ حرکت دورانی خود را از یک الکتروموتور می گیرد. شکل (۲-۷)

شکل (۲-۸)



دستگاه اره لنگ که برای بریدن قطعات فلزی استفاده می شود

دندانه های تیغ اره در اینگونه ماشین ها رو به عقب است در نتیجه در موقع برگشت به طرف عقب عمل براده برداری انجام می شود. برای بریدن قطعات بوسیله دستگاه اره لنگ قطعه کار به گیره دستگاه محکم بسته می شود و در حین کار به منظور جلوگیری از بالا رفتن دما (به دلیل اطمکاک) و صدمه دیدن تیغه، محل برشکاری با مایع آب صابون خنک می شود.

۲-۲ اره نواری

شکل (۲-۹)




دستگاه اره نواری که برای برش قطعات فلزی و چوبی استفاده می‌شود

در دستگاه اره نواری از تیغه‌ای شبیه تیغه‌های معمولی ولی به شکل یک حلقه استفاده می‌شود. تیغه نواری حول دو محور دستگاه حرکت دورانی دارد و در اثر تماس با قطعه کار عمل برآده‌برداری صورت می‌گیرد که در شکل (۲-۸) نمونه‌ای از این تجهیزات نشان داده شده است.

لازم به یاد آوری است که اره نواری برای پرشکاری چوب و فلزات در دو نوع مختلف طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۲-۳ پرشکاری حرارتی

شکل (۲-۱۰)

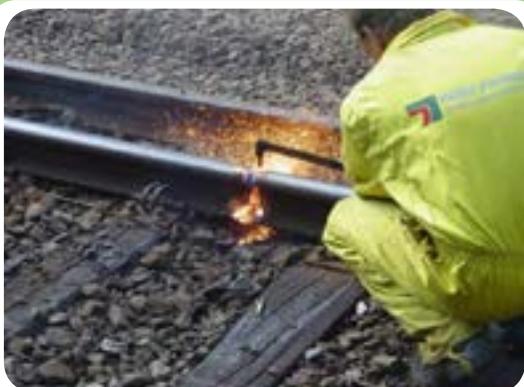

استفاده از پرشکاری حرارتی جهت بریدن ریل آهن

برای پرشکاری نیم ساخته‌های فولادی سنگین مثل تیرآهن و ورق‌های ضخیم در محل کارگاه یا سایت بیشتر از روش پرشکاری حرارتی استفاده می‌کنند. در اینجا اصول پرشکاری بر اساس گداختن قطعه فلزی تا درجه حرارت حدود ۸۱۵ الی ۸۷۱ درجه سانتی‌گراد و اکسیداسیون (سوزاندن) و دور کردن اکسیدها از محل برش صورت می‌گیرد. این فرآیند به پرشکاری فولادهای کربنی و کم الیز محدود می‌شود سایر فلزات که به سرعت اکسید نمی‌شوند یا اکسید آنها دیر گذاز است به راحتی با شعله بریده نمی‌شوند. در پرشکاری حرارتی از یک گاز سوختنی مثل استیلن (C_2H_6) یا پروپان (C_3H_8) و اکسیژن (O_2) به عنوان عامل سوختن و اکسیداسیون استفاده می‌شود که در شکل (۲-۱۰) استفاده از این روش جهت بریدن ریل راه آهن نشان داده شده است.

۱-۳-۲- تجهیزات برشکاری با شعله گاز

در فرآیند برشکاری با شعله گاز از ابزار و تجهیزات مختلفی استفاده می‌شود که در این قسمت به معرفی مختصر آنها می‌پردازیم.

الف) کپسول استیلن

شکل (۲-۱۱)



کپسول استیلن از فولاد مقاوم ساخته می‌شود، و آن را با ماده متخلخل مخصوصی پر می‌کنند. همچنین مقداری مایع استون نیز به کپسول اضافه می‌کنند تا گاز استیلن را در خود حل کند و امکان ذخیره کردن مقدار بیشتر گاز استیلن را فراهم کند. شکل (۲-۱۱) به صورت شماتیک فضای داخلی یک کپسول استیلن را نشان می‌دهد. این کپسول‌ها زرد یا ارغوانی رنگ هستند همچنین شیر خروجی کپسول استیلن چپگرد است که این نشان می‌دهد گاز داخل کپسول قابل اشتعال است.

ب) کپسول اکسیژن

شکل (۲-۱۲)




کپسول اکسیژن استوانه ای فولادی و بدون درز است که حجم داخلی نوع صنعتی آن حدود ۴۰ لیتر می‌باشد و گاز با فشاری معادل 150 Kg/mm^2 یا تقریباً ۱۵۰ بار در آن ذخیره می‌شود. کپسول‌های اکسیژن به رنگ خاکستری یا آبی در بازار عرضه می‌شوند. (شکل ۹-۱۲) کپسول‌های اکسیژن با ظرفیت‌های کمتر ساخته می‌شود که بیشتر کاربرد پزشکی دارند و در بیمارستان‌ها با دستور پزشک مورد استفاده بیمارانی که مشکل تنفسی دارند قرار می‌گیرند.

ج) رگولاتورها

به دلیل اینکه فشار اکسیژن و گاز سوختنی داخل کپسول های ذخیره زیاد است، لذا برای کم کردن فشار، گاز و استفاده در مشعل برش از رگولاتور استفاده می شود که شکل (۲-۱۳) رگلاتورهای مخصوص اکسیژن و گاز سوختنی را نشان می دهد.

شکل (۲-۱۳)

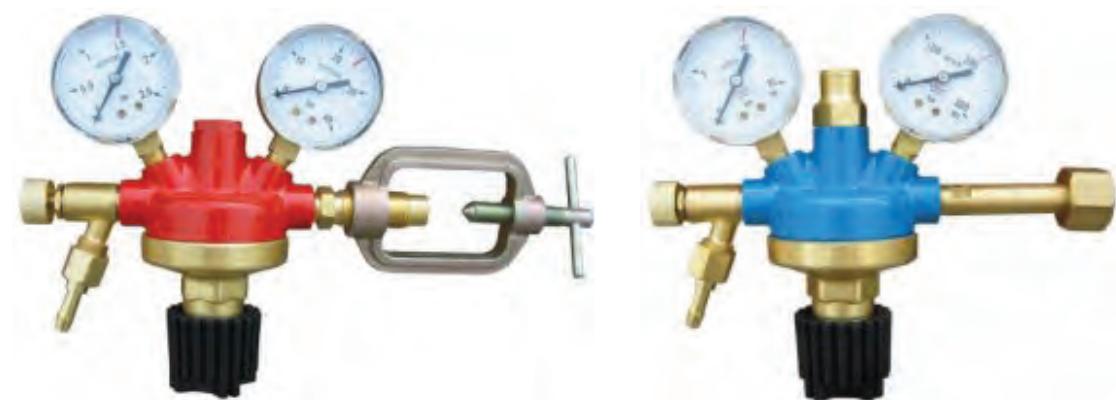

رگولاتور وسیله‌ای برای کاهش فشار گاز خروجی از کپسول است.

هر رگولاتور دارای دو درجه سنجش فشار است که یکی از آن‌ها فشار گاز داخل کپسول و دیگری فشار گاز مصرفی را نشان می‌دهد، لازم به ذکر است فشار گاز خروجی به وسیله پیچ تنظیم فشار که در زیر مانومتر قرار دارد تنظیم می‌شود.

د) شیلنگ

شکل (۲-۱۴)



برای هدایت گازهای قابل اشتعال و اکسیژن گاز از رگولاتور به مشعل برشکاری از شیلنگ استفاده می‌شود به طور معمول رنگ شیلنگ گاز سوختی قرمز و رنگ شیلنگ گاز اکسیژن آبی یا سبز انتخاب می‌شود. هم‌چنین شیلنگ‌ها از نوع بافت دار انتخاب می‌شوند که استحکام کافی جهت تحمل فشار گاز و جلوگیری از تا خوردن داشته باشند. (شکل ۲-۱۴).

شکل (۲-۱۵)



مشعل برشکاری با گاز

شکل (۲-۱۶)



متعلقات مربوط به دسته مشعل برشکاری

شکل (۲-۱۷)



سر مشعل هایی که برای برشکاری با گاز استفاده می شود

ه) مشعل

شکل (۲-۱۵) سه نوع مشعل مخصوص برشکاری را با اندازه های طولی متفاوت (۳۶" ، ۲۷" ، ۱۸") (اینج) را نشان می دهد که شیننگ گاز سوختی و اکسیژن به آن وصل می شود.

دسته مشعل

قسمتی از مشعل برشکاری است که برشکار آن را در دست گرفته و با تنظیم شعله به وسیله شیرهای خروجی گاز که روی دسته مشعل قرار دارد اقدام به برشکاری می نماید (شکل (۲-۱۶)).

سر مشعل ها

در جوشکاری و برشکاری با شعله گاز برای تمرکز حرارت از سرمشعل های هم گرا استفاده می شود تا حرارت متتمرکز شود و سریع تر قسمت کوچکی از سطح قطعه کار به درجه حرارت لازم برای عمل برشکاری برسد.

علاوه بر مسیر گاز سوختی و اکسیژن، یک مسیر اکسیژن اضافی نیز برای اکسیداسیون و بریدن وجود دارد همان‌طور که در سطح مقطع خروجی مشعل مشاهده می‌شود، (شکل ۲-۱۷) سوراخ اکسیژن اضافی در وسط سطح مقطع قرار گرفته است. لازم به ذکر است برای بریدن قطعات فولادی با ضخامت‌های مختلف از سر مشعل‌های متفاوت استفاده می‌شود که در جدول (۲-۱) رابطه بین ضخامت ورق با قطر سوراخ خروجی اکسیژن نشان داده شده است.

جدول (۲-۱) ارتباط بین ضخامت ورق فولادی با قطر سوراخ و فشار گاز، اکسیژن جهت پرشکاری با گاز

قطر سوراخ اکسیژن سرمشعل (mm)	ضخامت فولاد (mm)	فشار اکسیژن (Kgf/Cm ²)
۰/۸	۶-۳	۱-۴/۱
۱/۲	۱۹-۶	۲/۱-۱/۴
۱/۶	۱۰۰-۱۹	۴/۲-۲/۱
۲	۱۵۰-۱۰۰	۴/۲-۴/۶
۲/۴	۲۰۰-۱۵۰	۴/۶-۴/۹
۲/۸	۲۵۰-۲۰۰	۴/۹-۵/۵
۳/۲	۳۰۰-۲۵۰	۵/۵-۵/۶

۲-۳-۲ میز پرشکاری

شکل (۲-۱۸)



اجرای عملیات پرشکاری روی میز برش توسط سیستم
پرشکاری با ده مشعل بصورت همزمان

برای بریدن قطعات مطابق نقشه یا مدل می‌توان از تجهیزات مختلف برای افزایش سرعت و دقت حرکت مشعل استفاده کرد تا جوشکاری با سرعت و دقت مطلوب انجام گیرد، امروزه برای افزایش راندمان عملیات پرشکاری با شعله گاز از دستگاه‌های پرشکاری که روی میز پرشکاری نصب می‌شوند استفاده می‌کنند.

شکل (۲-۱۸) نمونه‌ای از میز و تجهیزات پرشکاری با گاز را نشان می‌دهد.

با این سیستم‌ها می‌توان هم زمان چند خط برش را به وسیله چند مشعل که توسط شابلون یا چشم الکترونیکی بر روی نقشه کار در مسیر خطوط نقشه با سرعت مناسب هدایت می‌شود، پرشکاری نمود.

۲-۳-۲ گازهای سوختنی

در برشکاری با گاز به طور معمول از گاز استیلن، پروپان و یا گاز طبیعی جهت برشکاری قطعات و ورق های ضخیم فولادی استفاده می شود البته گاز استیلن به دلیل ارزش حرارتی بیشتر (جدول ۲-۲) در دستگاههای اتومات و برشکاری قطعات ضخیم تر کاربرد دارد و گاز پروپان یا گاز طبیعی بیشتر در برشکاری قطعات نازکتر مورد استفاده واقع می شود

جدول (۲-۲) ارزش حرارتی و درجه حرارت مربوط به گازهای سوختنی در برشکاری با گاز

KJ/m ³	ارزش حرارتی °C	گاز سوختنی
۵۶۹۰۰	۳۰۸۷	استیلن
۱۸۰۰۰	۲۵۳۸	گاز طبیعی
۹۲۹۰	۲۵۲۶	پروپان

باید دقت داشته باشیم که برای استفاده از هر گاز سوختنی سر مشعل مخصوص همان گاز را بکار بگیریم.

۲-۳-۳ نکات فنی در برشکاری با مشعل گاز


- ۱- از طریق هدایت مشعل به وسیله دست قطعات کوچک را می توان با کیفیت مناسب برید شکل (۲-۱۹)

شکل (۲-۱۹)



۲- برای افزایش کیفیت و برشکاری خطوط صاف می‌توان مطابق شکل (۲-۲۰) از راهنمای هادی برای تکیه دادن سر مشعل برشکاری استفاده کرد.

شکل (۲-۲۰)

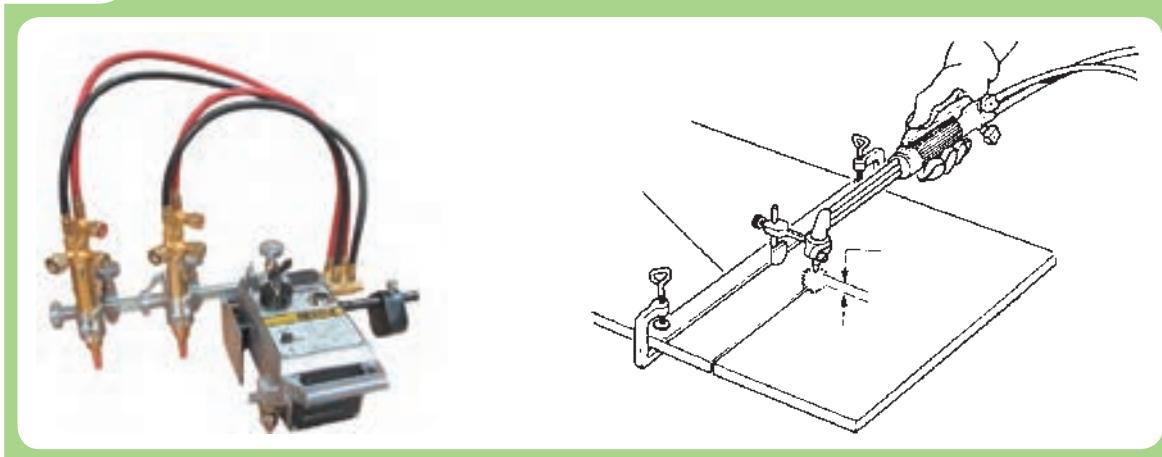


استفاده از تکیه‌گاه و یا راهنمای برای حرکت دقیق‌تر مشعل برشکاری

۳- با زاویه دادن به سر مشعل می‌توان سطح برش را به شکل دلخواه بزود.


شکل (۲-۲۱) برشکاری با ایجاد پخ یک طرفه را نشان می‌دهد که با دو مشعل به صورت همزمان انجام می‌شود.

شکل (۲-۲۱)

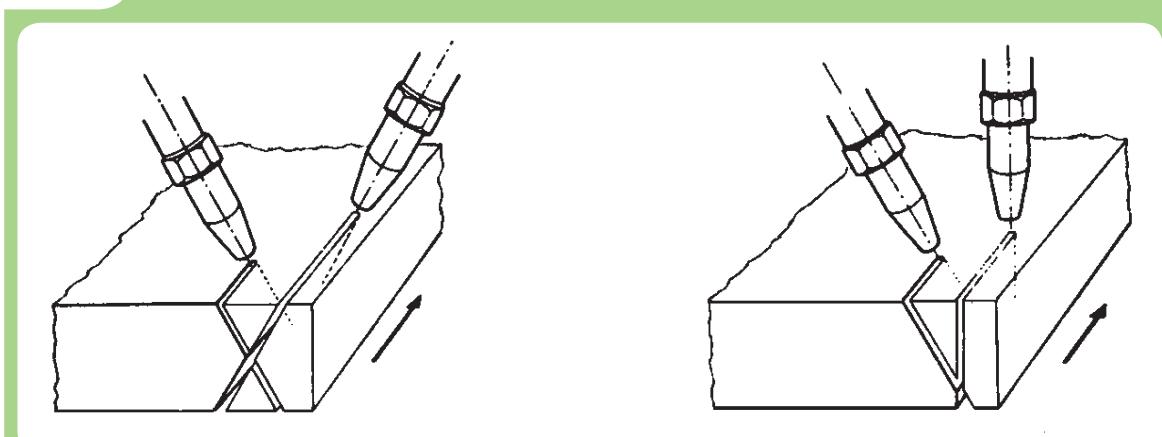

برشکاری و ایجاد پخ دو طرفه به طور همزمان


شکل (۲-۲۲)

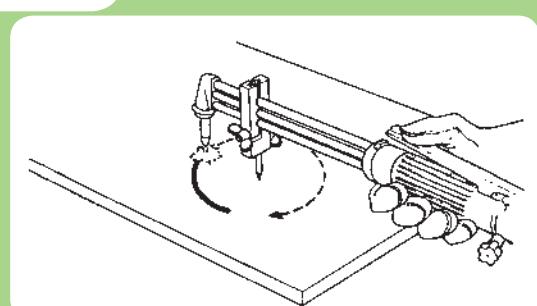

برشکاری روی محیط دایره‌ای شکل

۴- با اضافه کردن ابزار مطابق شکل (۲-۲۲) می‌توان قطعات را به شکل دایره برید. از مرکز دایره که با سنبه مشخص شده است برای قرار دادن نوک محور برش استفاده می‌شود.

شکل (۲-۲۳)

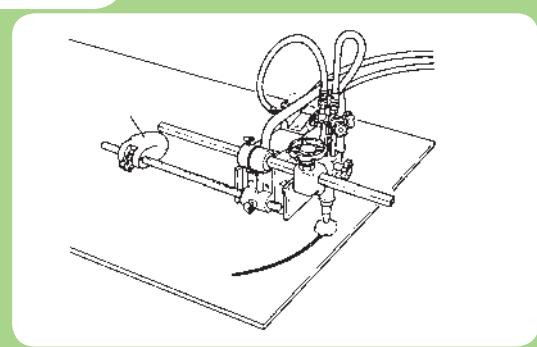

متعلقات مربوط به دسته مشعل برشکاری

۵- قوس‌های با شعاع بزرگتر و برشکاری روی خط راست را می‌توان با ابزار مخصوص که بوسیله ریل روی سطح ورق حرکت می‌کند برشکاری نمود.

شکل (۲-۲۳)


شکل (۲-۲۴)



برشکاری و پخش‌سازی لوله فولادی به‌طور همزمان


۶- بوسیله تجهیزاتی نظیر شکل (۲-۲۴) می‌توان برشکاری و ایجاد پخ با زاویه مناسب را روی لوله انجام داد

شکل (۲-۲۵)

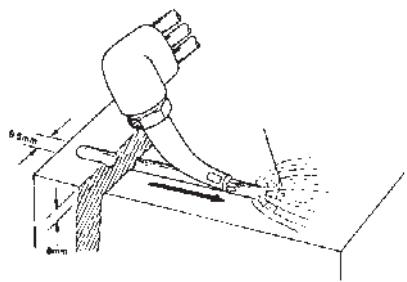

۷- جهت پشت برداری از خط جوش و ایجاد شیار برای جوشکاری پشت قطعه کار و یا برداشت عیوب جوش می‌توان از مشعل های برشکاری مخصوص شیار سازی استفاده کرد. شکل (۲-۲۵)

شکل (۲-۲۶)

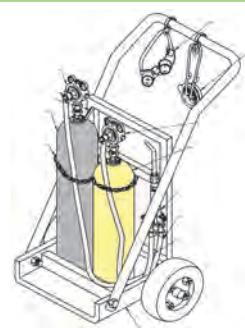

گاری مخصوص حمل کپسول‌های گاز در کارگاه

۵-۳-۲ نکات ایمنی در آماده‌سازی دستگاه برشکاری

- ۱- کپسول اکسیژن و استیلن باید همواره به دیوار، و یا چرخ دستی بسته شده باشد شکل (۲-۲۶).
- ۲- کپسول استیلن باید همیشه در حال ایستاده مورد استفاده قرار گیرد.
- ۳- هرگز از لوله مسی برای انتقال گاز استیلن استفاده نکنید (گاز استیلن با مس ترکیبی انفجاری تولید می‌کند).
- ۴- کپسول اکسیژن و متعلقات آن باید از چربی مصون باشد لذا از باز کردن شیرفلکه کپسول اکسیژن با دست چرب خودداری کنید.

شکل (۲-۲۷)




محل نگهداری کپسول‌های گاز باید تهویه شود.

۵- محل نگهداری کپسول‌ها باید در معرض جریان هوای قرار داشته باشند(شکل ۲-۲۷) تا در صورت نشستی جزئی گازها به خارج هدایت شوند. (سیستم تهویه مناسبی مستقر باشد)

- ۶- هرگز از گاز اکسیژن و سایر گازها برای پاک کردن گرد و غبار و دمیدن در خط لوله استفاده نکنید
- ۷- اتصالات گازهای اکسیژن و استیلن باید با آب صابون از نظر نشت گاز کنترل شود.

شکل (۲-۲۸)

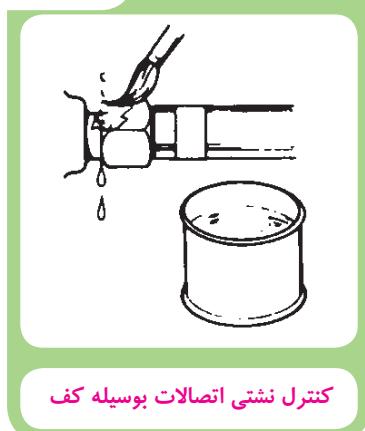

کنترل نشستی اتصالات بوسیله کف

شکل (۲-۲۹)



عینک مخصوص جوشکاری

شکل (۲-۳۰)



استفاده از ماسک تنفسی مخصوص هنگام بر شکاری
قطعات رنگ شده

۸- هر نقطه‌ای که کف ایجاد شد نشت گاز وجود دارد و باید مرتفع شود. (شکل (۲-۲۸))

۹- موقع بر شکاری با شعله‌ی اکسی استیلن از عینک مخصوص استفاده کنید. شکل (۲-۲۹)

نوع عینک باید مقاوم در مقابل سوختگی و حرارت باشد.

شیشه عینک به مرور زمان در مقابل حرارت و جرقه‌های جوشکاری کثیف و غیر قابل استفاده می‌شود و لازم است به موقع تمیز و یا تعویض شود.

۱۰- هنگام بر شکاری ورق‌های رنگ شده یا پوشش دار و ورق‌های گالوانیزه حتی برای مدت کوتاه حتماً از ماسک تنفسی استفاده نمایید. شکل (۲-۳۰)

۱۱- چنانچه در فضای بسته بر شکاری انجام شود هوای کارگاه باید به طور اصولی تهویه شود تا سایر کارگران از اثرات سوء این گازها در امان باشند و توجه داشته باشند که تهویه گازهای مسموم کننده بر شکاری بویژه در مکان‌های کوچک و بسته الزامی است.

۱۲- هرگز از کپسول‌ها به عنوان غلتک استفاده نکنید.

۱۳- کار با سنگ فیبری و سنگ زنی در نزدیک کپسول‌های برشکاری با گاز یا محل انبار کپسول گازهای قابل احتراق ممنوع است.

۱۴- جرقه‌های برشکاری ممکن است موجب آتش سوزی شود، لذا در اطراف محل برشکاری نباید مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد و کپسول‌ها باید دور از منابع حرارتی نگهداری شوند. هم‌چنین کارگاه جوشکاری همواره باید به کپسول اطفای حریق و هواکش‌های قوی و نیز جعبه کمک‌های اولیه مجهز باشد.

۶-۳-۲ اقدامات ایمنی در خصوص سیلندرهای گاز

در خصوص نکات ایمنی مربوط به سیلندرهای گاز مورد استفاده در کارگاه‌های جوشکاری به موارد متعددی می‌توان اشاره کرد که در جدول (۶-۳) به برخی از مهمترین آنها اشاره شده است.

جدول (۲-۳) نکات ایمنی هربو ط به سیلندرهای گاز هور استفاده در کارگاه های جوشکاری

ردیف	نکات ایمنی در خصوص سیلندرهای گاز	تصویر
۱	سیلندرهای اکسیژن بایستی از کپسولهای گازهای قابل اشتعال نظیر استیلن، پروپان و غیره دور باشند و بصورت جداگانه انبار و نگهداری شوند. البته سیلندرهای گاز خشی را می توان همراه با سیلندرهای اکسیژن در یک انبار نگهداری کرد.	
۲	سیلندرهای خالی باید بصورت جدا از سیلندرهای پرنگهداری شوند ولی می توان آنها را در یک مکان یا انبار قرار داد و نیز مهم است که تمام سیلندرها بصورت عمودی انبار شوند.	
۳	سیلندرهای گاز باید توسط زنجیر یا ابزار دیگری مهار شوند بگونه ای که بصورت اتفاقی نیافتدند این موضوع در زمان حمل و نقل سیلندرها نیز صدق می کند.	
۴	فضای انبار باید از موقعیت راه پله ها دور باشد، در جایی باشد که در صورت بروز حادثه راه فرار آسان وجود داشته باشد. دور از تشعشع، نور خورشید، حرارت کوره و حرقه های جوشکاری باشد. از دسترس افراد غیر مجاز محفوظ باشد (حصار داشته باشد) و شرایط تهویه خوبی برقرار باشد. همچین علائم هشدار دهنده روی درب انبار نصب شود.	
۵	همه سیلندرها بایستی در پوش محافظ داشته باشند مگر در موقع استفاده از آنها، زیرا در پوش محافظ باعث جلوگیری از آسیب رسیدن به شیر فلکه اکسیژن در صورت افتادن کپسول خواهد شد حتی در مورد سیلندر گازهای خشی مثل آرگون، هلیم، CO ₂ شکستن شیر سیلندرهای پر فشار سبب تخلیه سریع و حرکت کپسول در جهت عکس خروج گاز می شود که خطرناک است.	

	<p>در موقع جابجایی سیلندرها هرگز از شیر فلکه کپسول برای بلند کردن مورد استفاده واقع نشود. از وارد کردن ضربه و شوک مکانیکی به سیلندرها خودداری کنید.</p>	۶
	<p>در موقع استفاده از سیلندر گاز قبل از اینکه کاملاً گاز تخلیه شود و فشار داخل آن به صفر برسد سیلندر را تعویض کنید و همیشه شیر فلکه کپسول را به حالت کاملاً بسته نگهدارید تا عوامل آلوده کننده موجود در هوای درون سیلندر وارد نشود.</p>	۷
	<p>در صورتیکه سیلندر نشستی داشته باشد ضمن متناسبای و گذاشتن علامت هشدار ببروی آن سیلندر را به آرامی و با رعایت نکات ایمنی در فضای باز مناسب منتقل کنید و آهسته نسبت به تخلیه آن اقدام نمائید و تا تخلیه کامل مراقبت لازم بعمل آورید.</p>	۸
	<p>استفاده از سیلندر استیلن بصورت خوایده موجب خروج استن خواهد شد لذا همیشه کپسول استیلن بصورت ایستاده مورد استفاده قرار میگیرد. زیرا اگر سیلندر به مدت زمان زیاد در حالت افقی قرار گرفته باشد و سپس بلافضله بعد از بلند کردن و در حالت عمودی قرار دادن از آن استفاده شود، یا در حالت افقی از آن استفاده گردد سبب خروج استن مایع از سیلندر و صدمه زدن به رگولاتور، تنظیم شیر سرسیلندر و کاهش دمای شعله می‌شود.</p>	۹
	<p>همچنین خروج استن در حالتی که سرعت خروج استن بالا باشد می‌تواند اتفاق بیافتد بنابراین نمی‌توان از یک کپسول استیلن برای چند واحد جوشکاری استفاده کرد زیرا با عث خروج استن همراه با استیلن خواهد شد. ولی می‌توان تعداد زیادی کپسول را به یکدیگر وصل کرد تا جریان بالای گاز مصرفی تأمین شود.</p>	۱۰
	<p>برای جابجایی سیلندرهای گاز در محیط کارگاه از غلتاندن آنها روی زمین پرهیز نمائید. بلکه آنها را در حالت عمودی و با درپوش محافظت به کمک چرخ دستی در شرایط مهار شده با رعایت سایر نکات ایمنی جابجا کنید.</p>	۱۱

	<p>در موقع استفاده از کپسول گاز پس از باز کردن دربوش می‌توان برای خروج گرد و غبار از مسیر خروچی گاز با رعایت کلیه نکات ایمنی با توجه به نوع گاز داخل کپسول شیر فلکه را کمی باز کرده و سریعاً بیندیدم.</p>	۱۲
---	---	----

۶-۳-۲ نکات ایمنی در خصوص شیلنگ‌ها، رگلاتور و مشعل های گاز

به طور کلی تجهیزات و اتصالات مر بوط به سیلندرهای گاز بسیار آسیب پذیر و حساس هستند. از این‌ر و لازم است نسبت به بازرسی آنها و رعایت نکات ایمنی در موقع نگهداری و استفاده از آنها توجه ویژه‌ای معمول داشت که در جدول (۶-۴) به موارد مهم در این خصوص اشاره شده است.

جدول (۶-۴) نکات ایمنی مهم در خصوص شیلنگ‌ها، رگلاتور و مشعل های گاز

ردیف	نکات ایمنی	تصویر
۱	در هنگام برشکاری یا جوشکاری با گاز حتی المقدور سعی نمایند طول شیلنگها کوتاه باشند و قبل از اتصال آنها به فلومتر یا مانومتر و رگلاتور از سالم بودن آنها و نیز محکم بودن اتصالات اطمینان حاصل نمایند.	
۲	همچنین دقیق فرمائید شیلنگها زیر اشیاء سنگین و تیز قرار نگیرند، با اشیاء داغ تماس پیدا نکنند و از خم شدن آنها جلوگیری نمایند و هرگز آنها را با مواد چسب و امثال آن ترمیم نکنند.	
۳	مانومترها، فلومترها و رگلاتورها بایستی در محل مناسبی نگهداری شوند. از وارد کردن ضربه به آنها جدا پرهیز گردد و قبل از اتصال به کپسول از سلامت آنها اطمینان حاصل شود.	

	<p>همچنین در موقع اتصال رگلاتور، مانومتر یا فلومتر به کپسول از عدم نشستی محل اتصال و اطمینان حاصل گردد.</p>	۴
<p>در پایان کار ابتدا شیر سوزنی استیلن را ببندید سپس شیر سوزنی اکسیژن و بعد از آن گاز داخل شیلنگ‌ها و مشعل را تخلیه نماید.</p>		۵
<p>مشعل‌های برشکاری ابزار حساسی هستند لازم است آنها را به طور مرتب تمیز کرده و برای تمیز کردن آنها از سوزن‌های مخصوص استفاده می‌شود. دقت کنید که به آنها ضربه‌ای وارد نشود. همچنین لازم است مشعل برشکاری به موقع و پس از هر بار برشکاری خنک کاری شود برای روشن کردن مشعل برشکاری از فندک‌هایی سنگی یا الکتریکی استفاده کنید و هرگز از شعله کبریت یا کاغذ مشتعل و امثال آن استفاده نکنید.</p>		۶
<p>از تماس و آغشته شدن مشعلها و سایر تجهیزات جوشکاری و برشکاری به روغن گیری و چربی خودداری گردد زیرا تماس گاز اکسیژن با چربی و گریس خطر انفجار را به دنبال دارد و در صورت لزوم برای روان کردن پیچ‌های تنظیم یا اتصالات سیلندر اکسیژن می‌توانید از آب صابون یا گلیسیرین استفاده کنید.</p>		۷
<p>از بکار بردن مواد مسی و آلیاژهای آن نظیر برنج در اتصالات، شیلنگ‌ها و متعلقات کپسول استیلن پرهیز گردد زیرا تماس گاز استیلن با مواد مسی باعث انفجار می‌شود.</p>		۸

۴-۲ کار عملی

برشکاری و آماده‌سازی طرح اتصال



نکات ایمنی مهم (کترل شود)

- ۱- برای روشن کردن شعله از فندک مخصوص استفاده کنید
- ۲- قبل از روشن کردن شعله عینک حفاظتی فراموش نشود
- ۳- اجسام قابل احتراق کاملاً از اطراف محل برشکاری دور باشند.
- ۴- سیستم تهویه کارگاه قبل از شروع کار روشن باشد

جدول وسایل کار			
ردیف	نام وسیله	مشخصات	تعداد
۱	چرخ دستی برشکاری	با وسایل کامل	۱
۲	مشعل و سرمشعل	نازل ۱/۲	۱
۳	فندک	ساده	۱
۴	انبر قطعه گیر	فولادی	۱
۵	خط کش فلزی	۲۵ سانتی متر	۱
۶	سننه‌نشان	کوچک	۱
۷	چکش	۲۵۰ گرمی	۱

جدول وسایل ایمنی			
ردیف	نام وسیله	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار	مناسب بدن	۱ دست
۲	کفش ایمنی	اندازه پا	۱ جفت
۳	پیش بند	چرمی	۱ عدد
۴	دست کش	چرمی	۱ جفت
۵	عینک حفاظتی	شیشه نمره ۶	۱ عدد

جدول مواد لازم				
ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	ورق فولادی	۱۵۰×۶۰×۱۲	۲	St۳۷
۲	ورق فولادی	۲۰۰×۱۰۰×۱۰	۲	St۳۷

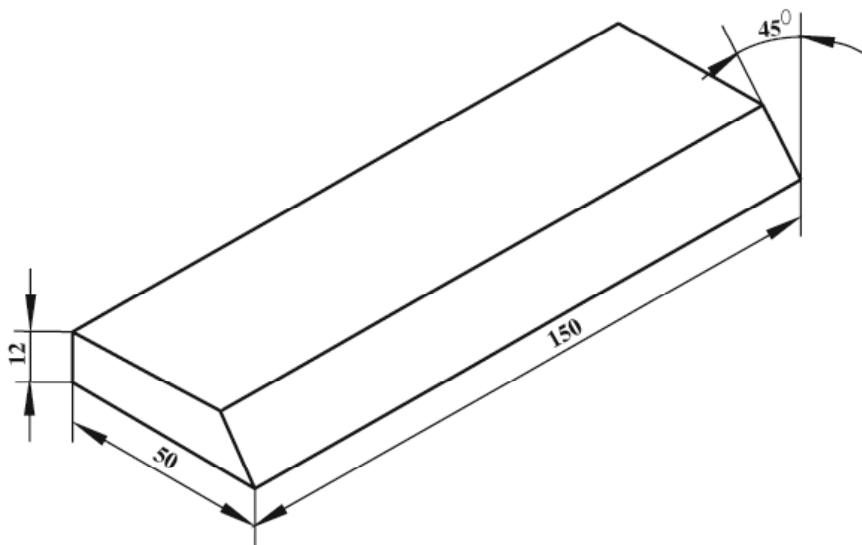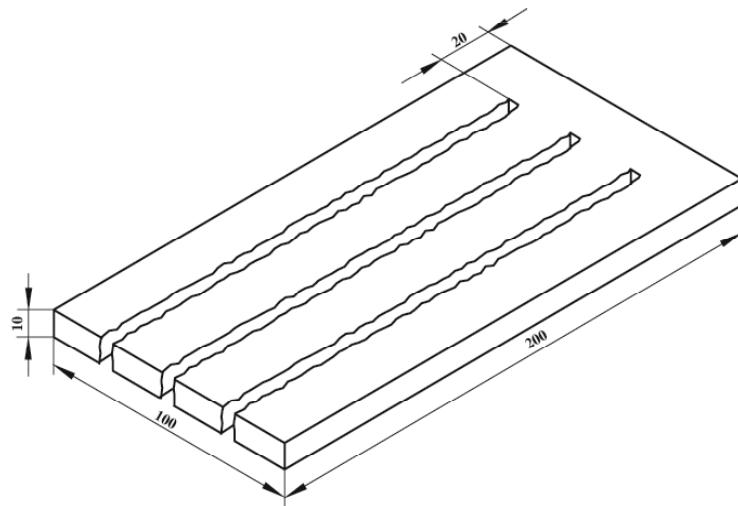

			تعداد	ابعاد(میلی متر)	جنس	شماره نقشه کار: C-۱		
			۲	۱۵۰×۶۰×۱۲	St37	مشخصات قطعه کار		
			۲	۲۰۰×۱۰۰×۱۰				
		نوع گاز: استیلن	فرآیند برشکاری: حرارتی - اکسی استیلن					
زمان تعریف:	ملاحظات:	هدف آموزش: برشکاری و پخت سازی						

۱-۴-۲- آماده سازی تجهیزات برشکاری

۱- با استفاده از آچار مناسب رگولاتور اکسیژن و رگولاتور استیلن را به کپسولهای اکسیژن و استیلن محکم کنید. شکل (۲-۳۱) توجه داشته باشید رگولاتور استیلن با مهره‌ی چپ گرد به کپسول وصل می‌شود (این موضوع در مورد تمام گازهای قابل اشتعال صادق است).

شیر تنظیم فشار گاز که در زیر رگولاتور قرار دارد کاملاً باز کنید و شیر خروجی گاز رگولاتور را ببندید و با باز کردن شیر فلکه کپسول نشتی گازها را کنترل کنید.

۲- شیلنگ‌ها را بوسیله بست مخصوص به رگولاتور مربوطه وصل کنید. شکل (۲-۳۲)

شکل (۲-۳۱)



محکم کردن اتصالات رگولاتور به کپسول گاز


شکل (۲-۳۲)



اتصال شیلنگ به رگولاتور گاز

دقت کنید شیلنگ قرمز رنگ به رگولاتور استیلن و شیلنگ آبی یا سبز به رگولاتور اکسیژن وصل شود.
سپس محل اتصال شیلنگ به رگولاتور را با آب صابون از نظر نشتی کنترل کنید.

شکل (۲-۳۳)

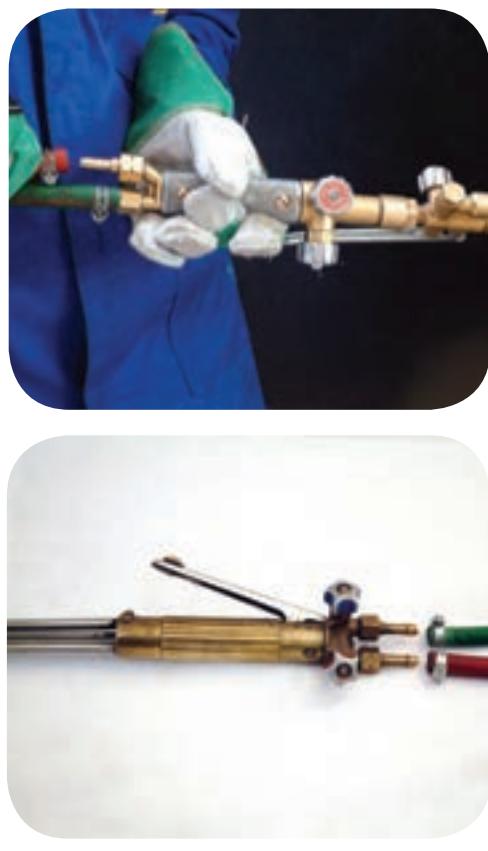

اتصال شیلنگ گاز اکسیژن و استیلن به مجاری اختصاصی
خود در مشعل پرشکاری

شکل (۲-۳۴)



باز کردن شیر محصول استیلن قبل از روشن کردن مشعل

۳- سر دیگر شیلنگ‌ها را به مشعل پرشکاری بسته و با آچار مناسب بسته‌ها را محکم کنیم.
(توجه نمائید شیلنگ‌ها جایه‌جا بسته نشوند)
شکل (۲-۳۳).

شکل (۲-۳۵)



شکل (۲-۳۶)



شکل (۲-۳۷)



۲-۴-۲-مراحل اجرای کار

- با پوشیدن لباس کار و تجهیزات ایمنی ... فردی برای کار آماده شوید. شکل (۲-۳۵).
- کپسول گاز را از نظر وجود گاز در کپسول کنترل کنید.
- مشعل را بازرسی و سر مشعل مناسب بیندید.
- پس از باز کردن شیر تنظیم رگولاتور که در زیر آنها قرار دارد شیر فلکه کپسول را به آرامی باز کنید.

شکل (۲-۳۶)

فشار سنج مجاور کپسول، فشار گازها درون کپسول را نشان می دهد. با سفت کردن شیر تنظیم فشار گاز و با توجه به مانومتر دیگر فشار مناسب گاز را تنظیم کنید. فشار گاز استیلن همیشه در تعداد کم تنظیم می شود (در حدود kg/cm^2 ۰/۱۵ یا bar ۰/۱۵).

- برای روشن کردن مشعل ابتدا شیر گاز سوختنی مشعل (شیر قرمز رنگ) را کمی باز کرده و فندک می زنیم تا شعله ایجاد شود (شکل ۲-۳۷).

شکل (۲-۳۸)



چنانچه مقدار گاز زیاد باشد شعله از مشعل فاصله می‌گیرد لذا باید مقدار گاز را کم کنیم و چنانچه شعله کوتاه و دودزا باشد مقدار گاز کم است و باید کمی اضافه کنیم (شکل ۲-۳۸).

۶- شیر اکسیژن را به آرامی باز می‌کنیم تا شعله به رنگ آبی در آید.

۷- وقتی شعله تنظیم است که با باز کردن اهرم اکسیژن اضافی روی مشعل برش طول مخروط سفید رنگ شعله کوتاه یا بلند نشود لذا با کم و زیاد کردن میزان اکسیژن خروجی شعله مناسب بدست می‌آید.

۸- چندین بار عمل روشن کردن و تنظیم کردن شعله را تکرار کنید. تا به مهارت کافی برسید.

۹- سطوح برش را تمیز کرده و خطوط برش را با سنبه علامت گذاری کنید.

۱۰- شعله را روشن و تنظیم کنید.


۱۱- با فشار دادن اهرم اکسیژن اضافی تنظیم بودن شعله را کنترل کنید. (شکل ۲-۳۹)

شکل (۲-۳۹)




۱۲- مشعل برش را به طور عمود در ابتدای یکی از خطوط برش قرار دهید تا قطعه در آن محل سرخ شود. (فاصله نوک سر مشعل تا سطح قطعه کار حدود ۵ میلی متر باشد)

شکل (۲-۴۰)

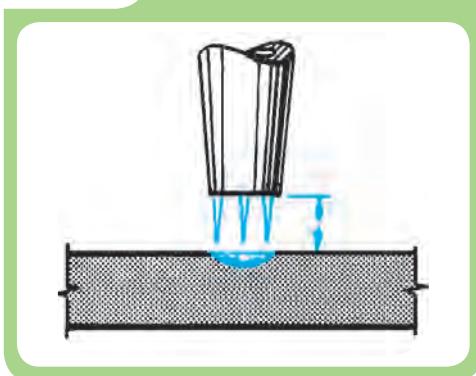


۱۳- اهرم اکسیژن اضافی را فشار دهید و محل شروع به برشکاری را حرارت دهید حال مشعل را در امتداد خط برش به آرامی به جلو ببرید. (شکل ۲-۴۰)

شکل (۲-۴۱)

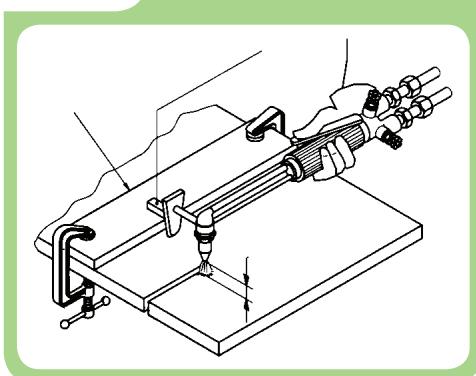

۱۶- برای برشکاری در خط راست می توانید از صفحه راهنمای استفاده کنید (شکل ۲-۴۱).

شکل (۲-۴۲)

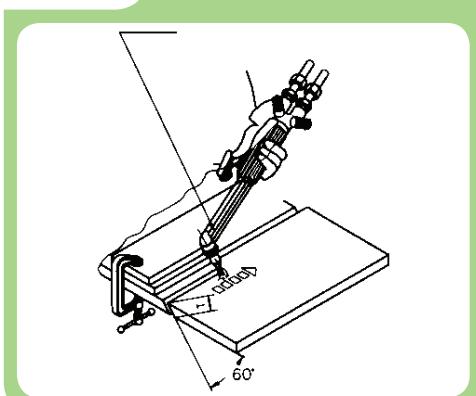

۱۷- برای برشکاری تحت زاویه (پخ بری) از راهنمای مناسب استفاده کنید. (شکل ۲-۴۲).

۱۸- زایده های برش را با چکش تمیز کنید و برس بزنید.

۱۹- خط برش را از نظر صافی سطح و زاویه پخ کنترل کنید (راستا و خطوط برش).

۲۰- در پایان شیر فلکه های کپسول را ببندید، شینلگ های گاز و ابزار و وسایل دیگر را جمع کنید و وسایل و محل کار را تمیز کنید.

۲-۵ سنگ زنی و آماده سازی قطعات

براده برداری با سنگ سنباده در مونتاژ کاری و آماده سازی اتصالات جوش یا ترمیم و تعمیر آن در صنایع مختلف مثل صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و گاز کاربرد فراوان دارد. لذا در این قسمت ضمن معرفی این ابزار به نکات فنی و ایمنی در کار با این وسایل می‌پردازیم.

۱-۵ سنگ سنباده دستی

سنگ سنباده‌های دستی در دو نوع برقی و پنوماتیکی با اندازه کوچک برای کارهای ظرفی و دقیق و در اندازه بزرگتر برای سنگزنی پخ‌ها و سطوحی که با مشعل برشکاری شده‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دستگاه‌ها دارای یک موتور الکتریکی با دور بالا هستند که با دو چرخ دندنه مخروطی شکل دور آن کمتر می‌شود و سنگ سنباده را می‌چرخاند. شکل (۲-۴۳) اجزای و تعلقات این وسیله پرکاربرد در جوشکاری را نشان می‌دهد.

شکل (۲-۴۳)



سنگ سنباده دستی و اجزای مربوط به آن

شکل (۲-۴۴)



کلید مخصوص قفل کردن محور سنگ

شکل (۲-۴۵)



شکل (۲-۴۶)



خارج کردن صفحه سنگ و مهره زیر صفحه از روی محور سنگ

۲-۵-۲ دستور العمل تعویض صفحه سنگ

۱- دکمه ای فشار در طرف مقابل صفحه سنگ و روی بدنه دستگاه قرار دارد که به آن کلید قفل کننده نیز می گویند. این دکمه را فشار دهید تا محور سنگ قفل شود. (شکل ۲-۴۴)

۲- همان‌طور که در شکل (۲-۴۵) مشاهده می‌شود

در حالی که دسته دستگاه را محکم با دست گرفته‌اید با آچار مخصوص در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت مهره را بچرخانید تا مهره مخصوص نگهدارنده سنگ باز شود. در صورت سفت بودن می‌توانید با چکش کوچک ضربه‌ای به آچار وارد کنید تا مهره نگهدارنده باز شود.

۳- مهره، صفحه سنگ کهنه و بوش زیر صفحه

سنگ را از روی محور خارج کنید. (شکل ۲-۴۶)

توجه داشته باشید که هر دستگاهی که برای تعمیر یا تعویض، قطعه‌ای را از آن باز می‌کنید ترتیب قرارگیری قطعات مجاور هم را یادداشت کنید یا به ترتیب باز کردن کنار هم در جای مناسب قرار دهید تا در موقع مونتاژ دچار اشکال و سردرگمی نشود.

۴- قسمت‌های زیر صفحه سنگ، محور، کف و اطراف محافظ را با پارچه تنظیف تمیز کنید، سپس اقدام به بستن صفحه سنگ نو بنمایید.

مراحل مونتاژ

شکل (۲-۴۷)



مونتاژ صفحه سنگ

۱- ابتدا کارد محافظ سنگ را مطابق شکل در موقعیت خود قرار دهید.

۲- بوش زیر سنگی را روی محور قرار دهید.

۳- صفحه سنگ را در محل خود بگذارید. (شکل ۲-۴۷)

۴- در آخر مهره سفت کننده‌ی سنگ را در جهت عقربه‌های ساعت بیندید و آن را با آچار مخصوص کاملاً محکم کنید

موقع باز و بستن پیچ با آچار توجه داشته باشید آچار کاملاً با مهره درگیر شود و در جای خود قرار گیرد تا آچار از جا در نرود و به دست شما آسیب نرسد ضمن اینکه جای آچار هم تغییر شکل ندهد.

شکل (۲-۴۸)



۵- مطابق شکل مقابل که مشاهده می‌کنید دسته را می‌توانید به یک طرف دستگاه دسته سنگ سنباده آن‌گونه که کار کردن برای شما راحت‌تر است بیندید. (شکل ۲-۴۸)

۶- محکم بودن سنگ را مجدداً کنترل کنید.

۷- دکمه قفل دستگاه را کنترل کنید که آزاد باشد.

محور دستگاه‌هایی که دارای کلید قفل کننده محور نمی‌باشند با استفاده از آچار مخصوص که همراه دستگاه سنگ سنباده است ثابت می‌شوند.

۸- دستگاه سنگ دستی را راه اندازی کنید و بگذارید چند لحظه بدون بار کار کند تا از نحوه کار کردن آن مطمئن شوید.

◀ **تذکر ۱:** به جای صفحه سنگ می‌توان واپر پرس‌های دیسکی را روی دستگاه بست و از آن در تمیزکاری خطوط جوش استفاده کرد.

◀ **تذکر ۲:** کارگران چب دست و مکانهایی که دسته در طرف راست مانع کار کردن باشد، دسته می‌تواند در طرف دیگر به دستگاه سنگ سنباده بسته شود (شکل ۲-۴۹). با به راحتی به توان برآورده‌داری کرد و زوایا و سطوح مختلف را سنگ زنی نمود.

۹- در پایان کار وسایل را به طور منظم جمع آوری و محل کار را کاملاً تمیز کنید و وسایل و ابزار را به انبار تحویل دهید.



شکل (۲-۴۹)

نکات ایمنی هنگام کار با سنگ سنباده دستی

ماشین‌های سنگ سنباده با دور زیاد کار می‌کنند. لذا رعایت نکات ایمنی هنگام کار با این وسایل بسیار با اهمیت است.

۱- سیم و دو شاخه دستگاه باید همیشه سالم و یک تکه باشد و (تعمیری نباشد).

۲- هرگز از سنگ سنباده بدون حفاظ استفاده نکیند.

۳- ابتدا دسته سنگ سنباده را محکم در دست گرفته و سپس کلید آن را روشن کنید.

۴- هیچ‌گاه سنگ سنباده در حال کار را روی زمین یا روی میز کار رها نکنید.

۵- از سنگ سنباده‌ای که سنگ آن کوچک شده است استفاده نکنید.

۶- با لباس کار که دکمه‌های آن باز است یا آستین بلند و یا با شال گردن سنگ زنی نکنید.

شکل (۲-۵۰)



۷- سنگ را تحت زاویه 30° درجه به کار بگیرید. و از وارد کردن فشار بیش از اندازه به آن خودداری کنید. (شکل (۲-۵۰))

۶-۶ دستور العمل ایجاد پخ با سنگ فیبری و آماده سازی اتصال لب به لب

ضمن رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید:

۱- دو قطعه، به ابعاد $10 \times 50 \times 150$ ، از انبار تحویل بگیرید.

۲- سطوح لبه های قطعات را با سنگ، در حالی که صفحه سنگ با سطح لبه ای قطعه زاویه 30° درجه تشکیل دهنده، مطابق شکل (۲-۵۱) سنگ بزنید و صاف و پرداخت کنید.

۳- قطعه کار را از گیره باز کنید و یکی از آن ها را طوری به گیره بیندید که حدود 40 میلی متر از لبه های گیره بالاتر باشد.

۴- تحت زاویه ای 45° درجه براده برداری نمایید تا پخ مناسب روی لبه آن به وجود آید (شکل (۲-۵۲))

شکل (۲-۵۱)



شکل (۲-۵۲)



هر چند وقت یکبار رفت و آمد سنگ تحت زاویه ۴۵ درجه روی سطوح پخ را بررسی نمایید و در صورت لزوم به سنگ زدن ادامه دهید و در نقاطی که برجسته هستند برآده برداری کنید.

۵- قطعه کار دوم را مانند قطعه کار اول، به گیره بیندید و تحت زاویه ۴۵ درجه پخ مناسب ایجاد نمایید.

۱- دقت کنید که فشار اضافی به سنگ وارد نشود و سنگ را طوری در طول قطعه جابجا کنید تا سطوح پخ گونیابی و صاف به وجود آید.

۲- کنترل مداوم سطوح پخ با استفاده از یک لبه گونیا ضرورت دارد تا سطح پخ انحنادار نشود.

شکل (۲-۵۳)



۶- با استفاده از لبه گونیا صاف بودن سطوح پخ را

کنترل کنید. (شکل ۲-۵۳)

توجه داشته باشید فقط سطح پخ سنگ رزده شود و سنگ با لبه ها در تماس نباشد تا لبه قطعه کار سالم بماند و فاصله ریشه مناسب بین دو قطعه در موقع مونتاژ در تمام طول قطعه قابل تنظیم باشد.

شکل (۲-۵۴)



۷- پاشنه جوش را با یک اندازه مناسب توسط

سنگ ایجاد کنید و آن را با گونیا کنترل کنید.

(شکل ۲-۵۴)

۸- قطعات را کنار هم قرار دهید تا یک اتصال لب

به لب با پخ V به وجود آید. (مشاهده کنید کار به

درستی انجام شده باشد).

۹- در پایان کار وسایل را جمع آوری نموده، محل

کار را کاملاً تمیز کنید و ابزار را به انبار تحویل نمایید.

۲-۷ دستور العمل سنگ زنی سطوح پخ دار برای آماده سازی اتصال

شکل (۲-۵۵)



یکنواخت کردن سطح پخ و ایجاد پاشه

با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- قطعات فلزی بریده شده را از انبار تحویل بگیرید.
- ۲- قطعات را یکی یکی به گیره بیندید و با سنگ سنباده نسبت به یکنواخت کردن سطح پخ و ایجاد پاشه به اندازه ۳ میلی متر به وسیله‌ی سنگ اقدام کنید (شکل (۲-۵۵)).

شکل (۲-۵۶)



۳- دو قطعه کار را مطابق شکل (۲-۵۶) کنار هم قرار دهید و سطوح هر دو پخ را با هم سنگ زده و ناهمواری سطوح را برطرف نمایید.

- ۴- هر دو قطعه کار را برای استفاده در کارهای بعدی به انبار تحویل دهید.
- ۵- در پایان کار وسایل را به جمع آوری و محل کار را کاملا تمیز کنید و وسایل را به انبار تحویل دهید.

آزمون پایانی

۱- منشأ به وجود آمدن گازها و بخارهای مضر در جوشکاری با الکترود روپوش دار کدام است؟

- الف) بخار شدن فلزات در اثر حرارت زیاد قوس
- ب) سوختن روپوش الکترود در گرمای قوس
- ج) عبور جریان برق با شدت زیاد از الکترود
- د) گزینه الف و ب با هم

۲- استفاده از پنکه جهت دور کردن گازهای مضر از کنار جوشکار چه نام دارد؟

- ب) جایگزینی هوای تازه برای جوشکار
- الف) تهویه موقت
- د) کار غیراصولی
- ج) تهویه موضعی

۳- انفجار چگونه اتفاق می‌افتد؟

- الف) سوختن سریع مایعات قابل اشتعال
- ب) سوختن ناگهانی مقدار گاز در فضای بسته
- ج) اشتعال مخلوط ماده سوختی با اکسیژن
- د) احتراق مقدار زیادی اکسیژن در زمان کم

۴- چرا مخزن گازوئیل یا نفت سیاه با شعله کبریت مشتعل نمی‌شود؟

- الف) کبریت شعله کوچکی دارد
- ج) شعله کبریت اکسیژن را می‌سوزاند
- ب) درجه حرارت اشتعال گازوئیل از درجه حرارت محیط بالاتر است.
- د) اکسیژن خالص وجود ندارد

۵- مواد مایع قابل اشتعال در کدام دسته (کلاس) آتش سوزی قرار دارند؟

- A الف)
- B ب)
- C ج)
- D د)

۶- کدام دسته از فلزات زیر به راحتی مشتعل می‌شوند؟

- | | |
|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> ب) روی و مس | <input type="checkbox"/> الف) آهن و چدن |
| <input type="checkbox"/> د) قلع و سرب | <input type="checkbox"/> ج) سدیم و منیزیم |

۷- ماده قابل اشتغال باید حداقل چند متر باید از محل جوشکاری دور باشند

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ب) ۵ متر | <input type="checkbox"/> الف) ۱۰ متر |
| <input type="checkbox"/> د) ۷۵ متر | <input type="checkbox"/> ج) ۲۰ متر |

۸- فاصله انبار نگهداری کپسول‌های اکسیژن و گاز سوختی باید حداقل

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> الف) بیش از ۲۰ متر از هم دور باشند |
| <input type="checkbox"/> ب) ۶ متر از هم دور باشند |
| <input type="checkbox"/> ج) ۵/۱ متر از هم دور باشند |
| <input type="checkbox"/> د) در کنار هم نباشند |

۹- کپسول‌های گاز خشی را با کدام نوع کپسول گاز می‌توان یک‌جا انبار کرد

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ب) گاز سوختی | <input type="checkbox"/> الف) اکسیژن |
| <input type="checkbox"/> د) تمام موارد | <input type="checkbox"/> ج) CO_2 |

۱۰- چرا کلاهک کپسول پر از گاز بی اثر در موقع حمل و نقل باید بسته باشد؟

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> الف) حفاظت از شیر فلکه |
| <input type="checkbox"/> ب) شکستن شیر فلکه حرکت سریع کپسول |
| <input type="checkbox"/> ج) نشت گاز بی اثر در فضا |
| <input type="checkbox"/> د) راحتی حمل و نقل |

۱۱- کدام کپسول هرگز در حالت خوابیده روی زمین مورد استفاده واقع نمی‌شود؟

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ب) آرگن | <input type="checkbox"/> الف) اکسیژن |
| <input type="checkbox"/> د) گزینه‌ی «الف» و «ب» | <input type="checkbox"/> ج) استیلن |

۱۲- چرا با دست روغنی نباید شیر فلکه کپسول اکسیژن را باز و بسته کرد؟

- الف) دست انسان سر می خورد
- ب) شیر فلکه آلوده می شود
- ج) اکسیژن با روغن ترکیب قابل انفجار می دهد
- د) روغن باعث جمع شدن گرما و غبار می شود.

۱۳- لوله های مسی برای هدایت کدام گاز مناسب نیست؟

- د) استیلن
- ب) آرگن
- ج) CO_2
- الف) اکسیژن

۱۴- سه مورد از محل نصب کپسول آتش نشانی را بنویسید.

- الف)
- ب)
- ج)

۱۵- کدام گروه از دستگاه های برقی باید حتماً دارای سیستم ارت باشد؟

- ب) بدنه فلزی
- الف) بدنه از جنس پلاستیک
- د) پرمصرف و بزرگ
- ج) گردان با دور زیاد

شناخت الکترودهای روپوش دار

زهان آهوزش		سرفصل های آهوزشی
عملی	نظری	
۲	۲	<p>شناسایی الکترودهای روپوش دار</p> <p>شناسایی انواع پوشش الکترودها و کاربرد آنها</p> <p>شناسایی اصول دسته بندی و نام گذاری الکترودهای مطابق با استاندارد AWS</p> <p>شناسایی نحوه نگهداری از الکترودها</p>

- ۱ نقش الکترود را در فرآیند جوشکاری بیان کند.
- ۲ وظایف پوشش الکترود را در فرآیند جوشکاری الکترود دستی بیان نماید.
- ۳ الکترودهای روپوش دار را دسته بندی کند.
- ۴ مواد اصلی و مهم موجود در پوشش الکترودها را معرفی کند.
- ۵ نحوه شماره گذاری الکترودهای روپوش دار را براساس استاندارد AWS بیان کنید.
- ۶ شرایط نگهداری الکترودهای روپوش دار را بیان کنید.

نمودار ۳: دسته بندی الکترودهای روپوش دار

پیش آزمون

۱- کدام گزینه در مورد الکترودهای جوشکاری درست نمی باشد.

- (الف) الکترود به میله فلزی یا کربنی گفته می شود که جریان جوشکاری از آن عبور کند.
- (ب) الکترودها را می توان به دو دسته مصرف شدنی و مصرف نشدنی تقسیم بندی کرد.
- (ج) جریان جوشکاری بیشتر از روپوش الکترودها عبور می کند.
- (د) مغز فلزی الکترودهای روپوش دار از فلزات متفاوتی ساخته می شود.

۲- گاز حاصل در حین جوشکاری با الکترود روپوش دار بیشتر شامل است.

- (الف) O_2
- (ب) SO_2
- (ج) He
- (د) CO_2 و CO

۳- الکترودهای روپوش دار باید از و در امان باشند.

- (الف) رطوبت و چربی
- (ب) ضربه و نور
- (ج) صدا و لرزش
- (د) نور و اکسیژن

۴- علت اینکه قسمت انتهایی الکترودهای روپوش دار لخت است چیست؟

- (الف) قطر مغزی الکترود اندازه گیری شود
- (ب) جریان برق از انبر به الکترود هدایت شود
- (ج) برای نشانه گذاری است
- (د) برای روپوش دار کردن الکترود لازم است چون قسمت انتهایی الکترودها مصرف نمی شود.

۵- آیا کار کردن با الکترودی که قسمتی از روپوش آن ریخته است، مجاز است؟

- (الف) بلی
- (ب) خیر

۶- آیا می‌دانید جنس الکترودهای جوشکاری قوسی با الکترود غیر مصرفی تحت محافظت گاز آرگون (TIG) کدام است؟

- (الف) تنگستن
- (ب) فولاد زنگ نزن
- (ج) ذغال کربنی
- (د) فولاد بسیار سخت

۷- آیا برای نگهداری و انبار کردن الکترودهای روپوش دار شرایط خاص لازم است؟

- (ب-بلی)
- (الف-خیر)

۸- چرا ته بعضی از الکترودها رنگ می‌شود؟

- (الف) زنگ نزند
- (ب) از دور دیده شود
- (ج) قابلیت شناسائی داشته باشد
- (د) نشانه کارخانه تولیدکننده است.

۹- آیا لازم است پس از هر پاس جوشکاری با الکترود روپوش دار گل جوش یا سرباره تمیز شود؟

- (الف) ضروری است
- (ب) در بعضی موارد ضرورت دارد

۱۰- آیا سرعت انجماد فلز جوش بالا است؟

- (ب) خیر
- (الف) بلی

۱-۳ نقش الکترود در فرآیندهای جوشکاری قوسی

شکل (۳-۱)



سه نوع الکترود (تنگستنی، ذغالی و روپوش دار) مورد استفاده در فرآیندهای جوشکاری قوسی

منظور از الکترود در فرآیند جوشکاری قوسی عبارت است از یک میله فلزی یا غیرفلزی رسانا (مثل کربن) که ضمن انتقال جریان الکتریکی برای ایجاد قوس استفاده می شود. شکل (۳-۱) سه نوع الکترود (تنگستنی، ذغال کربنی و روپوش دار) را نشان می دهد.

۲-۳ دسته بندی الکتردها در فرآیندهای جوشکاری قوسی

الکترودها در فرآیندهای جوشکاری قوسی به دو نوع تقسیم می شوند:

۱- الکترودهای غیر مصرفی: این الکترودها برای ایجاد قوس و ذوب شدن لبه های قطعه کار مورد استفاده واقع می شوند، ولی خود ذوب نمی شوند.

۲- الکترودهای مصرف شدنی: این دسته از الکترودها در حین برقراری قوس ذوب می شوند و جزئی از فلز جوش را تشکیل می دهند. از آنجائیکه در فرآیند جوشکاری الکترود دستی از الکترودهای مصرف شدنی استفاده می شود لذا در این فصل به معرفی بیشتر این نوع الکترودها می پردازیم.

الکترودهای مصرف شدنی را می توان به دو دسته کوچکتر تقسیم کرد:

۱-۲-۳-الکترودهای مصرفی بدون پوشش

در بعضی از فرآیندهای جوشکاری قوسی مثل: جوشکاری قوسی تحت پوشش گاز محافظ (TIG یا MAG) و یا زیرپودری به جای الکترود روپوش دار از الکترودهای بدون روپوش استفاده می شود که به آنها سیم جوش اگفته می شود در این فرآیندها عمل حفاظت از مذاب توسط پودر مخصوص و یا گازهای مختلف که به گاز محافظ معروف هستند صورت می پذیرد. در شکل (۱-۲) چند نوع از سیم جوش های مورد استفاده در فرآیند جوشکاری TIG/MAG نشان داده شده است.

شکل (۱-۲)



ب- سیم جوشی های مورد استفاده در فرآیند جوشکاری
TIG

شکل (۱-۲)



الف- سیم جوش های مورد استفاده در فرآیند جوشکاری
MIG/MAG

چند نوع سیم جوش مصرف شدنی مورد استفاده در فرآیندهای جوشکاری قوسی متداول

شکل (۱-۳)



الکترودهای روپوش دار مورد استفاده در فرآیند جوشکاری
قوس الکترود دستی

۱-۲-۳-الکترودهای مصرفی روپوش دار

الکترودهای مصرفی روپوش دار که در فرآیند جوشکاری قوس الکترود دستی مورد استفاده قرار می گیرند از دو بخش اصلی تشکیل شده اند که در شکل (۱-۳) این دو بخش قابل مشاهده است.

الف- میله فلزی یا مغزی الکترود

ب- پوشش الکترود

الف-مغزی الکترود

میله فلزی الکترودهای روپوش دار که مغز الکترود نیز نامیده می شود ضمن هدایت جریان الکتریکی و برقراری قوس بین نوک الکترود و سطح قطعه کار خود نیز در اثر گرمای قوس ذوب می شود. از مخلوط شدن مذاب مغز الکترود با مذاب لبهای قطعه کار، حوضچه مذاب بوجود می آید که پس از انجماد فلز جوش را تشکیل دهد.

شکل (۳-۴)



چند الکترود روپوش دار متداول در جوشکاری قوس الکتروددستی

انتهای الکترودهای پوشش دار حدود ۳ سانتی متر به منظور قرار گرفتن در دهانه انبر جوشکاری و برقراری اتصال الکتریکی لخت می باشند. الکترودهای روپوش دار از نظر جنس مغزی، قطر و اندازه مغزی و نیز جنس پودر مورد استفاده در پوشش الکترود در انواع مختلف ساخته می شوند که هر یک برای جوشکاری مواد فلزی متفاوت و یا شرایط مختلف جوشکاری کاربرد دارند. در شکل (۳-۴) چند نوع از الکترودهای پر مصرف در فرآیند جوشکاری الکترود دستی نشان داده شده است.

ب- روپوش الکترود

روپوش الکترودها از اجزاء و مواد مختلفی تشکیل شده اند (شکل ۳-۵) و وظایف متعددی را بر عهده دارند که وظایف اصلی پوشش الکترودهای روپوش دار بشرح زیر می باشد.


شکل (۳-۵)



مواد پودری تشکیل دهنده روپوش الکترود

۱- محافظت از مذاب فلز جوش در مقابل اتمسفر

شکل (۳-۶)

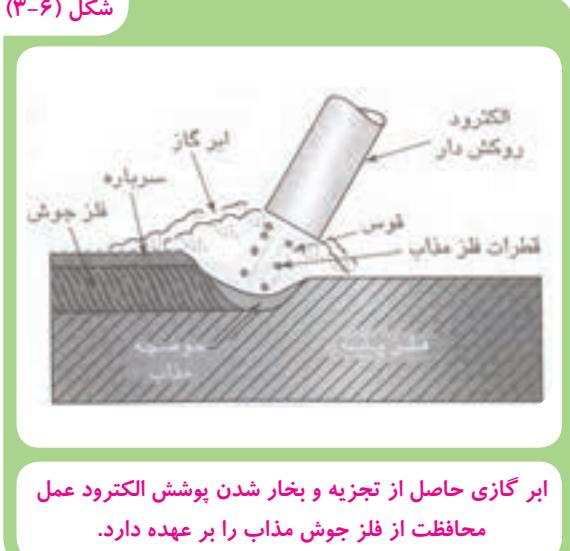

پوشش الکترود دارای یک سری مواد مثل: سلولز، گرافیت، چسب تالک، میکاوترکیبات هیدروکربنی دیگر است که در حرارت بالای قوس تجزیه و بخار می‌شوند. مواد گازی حاصل از سوختن (نظیر: CO_2 و CO و H_2 و) همانند گاز محافظت در اطراف قوس عمل می‌کنند و جایگزین اتمسفر آن منطقه می‌شوند شکل (۳-۶).

بدین ترتیب مذاب فلز جوش از آسیب دیدن در مقابل گازهای موجود در هوای بخصوص اکسیژن و نیتروژن محافظت می‌شود، زیرا همان‌طور که در جدول (۳-۱) ملاحظه می‌شود هوای محتوی مقداری زیادی اکسیژن و نیتروژن است. این گازها چنانچه در تماس با حوضچه مذاب قرار گیرند با فلز جوش ترکیب شده، سبب تردی و شکنندگی و نیز ایجاد تخلخل یا مک در فلز جوش می‌شوند.

جدول (۳-۱) اجزاء اصلی تشکیل دهنده ترکیب هوای


ردیف	عنصر	مقدار (درصد)
۱	نیتروژن [N_2]	۷۸
۲	اکسیژن [O_2]	۲۱
۳	آرگون [Ar]	۰/۹۶
۴	دی اکسید کربن	۰/۰۳
۵	سایز اجزاء	۰/۰۱

۲- ایجاد سرباره برای بهبود کیفیت فلز جوش

در پوشش الکترود موادی وجود دارند مثل: سیلیکات‌های کلسیم و منیزیم و کربنات‌های فلزی که در دمای بالای قوس ذوب می‌شوند این مواد به دلیل داشتن چگالی کمتر و سبک بودن روی مذاب فلز جوش قرار می‌گیرند (شکل ۳-۶) همچنین چون زودتر از فلز جوش منجمد می‌شوند مثل یک پوسته فلز جوش را می‌پوشانند و از این طریق باعث می‌شوند:

- الف) ناخالصی‌های فلز جوش جذب سرباره شود.
- ب) از اکسید شدن سطح فلز جوش جلوگیری شود.
- ج) سرعت سرد شدن فلز جوش آهسته‌تر شود.
- د) سطح گرده جوش صاف‌تر گردد.

شکل (۳-۶)

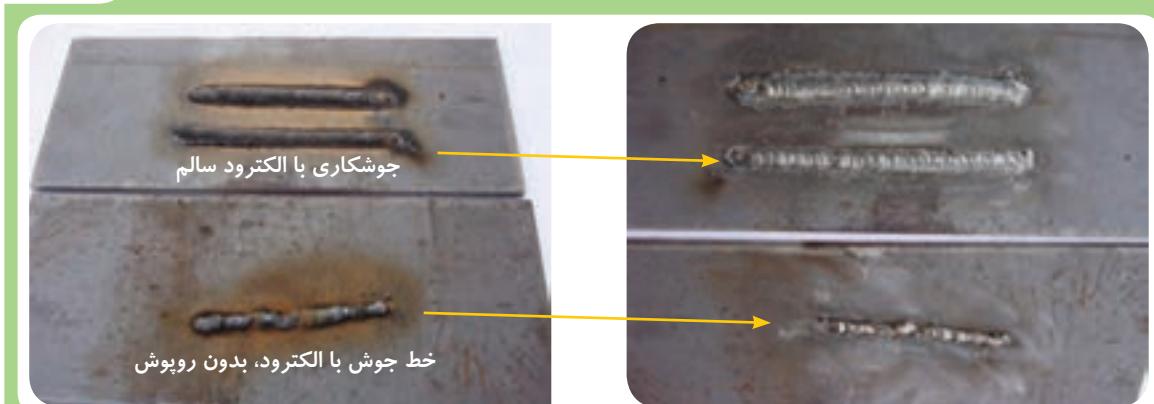

ب- سه خط جوش که تحت شرایط یکسان با الکترود روپوش دار و بدون روپوش جوشکاری شده اند (بدون تمیز کاری سطحی)

الف) ظاهر خط جوش بعد از تمیز کاری سطحی

تأثیر پوشش الکترود روی خصوصیات ظاهری فلز جوش

به سرباره جوش، گل جوش یا شلاکه هم گفته می‌شود که بسیار ترد است و بدلیل انقباض زیاد در هنگام انجام دچار ترک می‌شود، لذا به راحتی از روی فلز جوش جدا می‌گردد (شکل ۳-۷).

شکل (۳-۷)



گل جوش با ضربات چکش جوشکاری به راحتی جدا می شود

شکل (۳-۸)



جوشکاری با الکترود بدون روپوش یا صدمه دیده سبب ایجاد مقدار زیادی جرقه و پاشش فلز مذاب می‌گردد.

۳- کمک به ایجاد و پایداری قوس و نیز کاهش

میزان جرقه و پاشش هنگام جوشکاری

بعضی از مواد موجود در پوشش الکترود به محض ایجاد جرقه در ابتدای تشکیل قوس به گاز تبدیل می‌شوند. این موضوع باعث افزایش قابلیت هدایت جریان الکتریکی در ستون قوس و در نتیجه سهولت تشکیل و پایدار ماندن یا ثبات قوس می‌گردد. ضمن اینکه در چنین حالتی میزان جرقه‌ها و پاشش قطرات مذاب نیز کاهش می‌یابد (شکل ۳-۸).

۴- اضافه کردن عناصر آلیاژی به فلز جوش

گاهی اوقات در پوشش الکترود یکسری عناصر یا ترکیبات با هدف آلیاژسازی در فلز جوش یا اکسیژن‌زدایی از فلز جوش و یا افزایش میزان رسوب فلز جوش اضافه می‌شود به عنوان مثال: برای آلیاژسازی از ترکیبات منگنز و نیکل، برای اکسیژن‌زدایی از آلمینیوم و سیلیسیم و برای افزایش میزان رسوب فلز جوش از پودر آهن می‌توان نام برد.

۵- تمیز کردن سطح فلز پایه از طریق حل کردن ناخالصی‌ها

بعضی از مواد موجود در پوشش الکترود تحت شرایط قوس جوشکاری با ناخالصی‌ها و ترکیبات اکسیدی موجود روی سطح در محل درز اتصال ترکیب می‌شوند و باعث جلوگیری از ورود آنها به فلز جوش می‌گردند.

در جدول (۲-۳) بعضی از ترکیبات موجود در پوشش الکترودهای پرکاربرد صنعتی و نقش آنها اشاره شده است.

جدول (۲-۳) برخی از ترکیبات موجود در پوشش الکترودها و تاثیر آنها در جوشکاری

عملکرد منفی	عملکرد اصلی	هاده اولیه
سرباره سازی	ایجاد گاز محافظ	سلولز
تصفیه فلز جوش	ایجاد گاز محافظ	کربنات کلسیم
تصفیه فلز جوش	سرباره سازی	فلورین
تصفیه فلز جوش	ایجاد گاز محافظ	دولومیت
پایدار نمودن قوس الکتریکی	سرباره سازی	روتیل
سرباره سازی	پایدار نمودن قوس الکتریکی	تیناتات پتاسیم
پایدار نمودن قوس الکتریکی	سرباره سازی	فلدسبات
پایدار نمودن قوس الکتریکی	تسهیل عمل روکش کردن	میکا
سرباره سازی	تسهیل عمل روکش کردن	خاک رس
سیال نمودن مذاب	سرباره سازی	سیلیس
تسهیل عمل روکش کردن و ایجاد گاز محافظ	سرباره سازی	آزبست
آلیاژسازی	سرباره سازی	اکسید منگنز
افزایش راندمان	سرباره سازی	اکسید آهن
پایدار نمودن قوس الکتریکی	افراش راندمان	پودر آهن
سرباره سازی	احیاء کنندگی	فروسیلیسیم
احیاء کنندگی	آلیاژسازی	فرومنگنز
روان ساز	چسب	سیلیکات سدیم
چسب	پایدار نمودن قوس الکتریکی	سیلیکات پتاسیم

۳-۲ طبقه‌بندی الکترودهای روپوش دار

یکی از روش‌های متداول در تقسیم‌بندی الکترودهای روپوش دار، دسته‌بندی آنها از نظر نوع پوشش و خصوصیات مواد بکار رفته در آن است. در شکل (۳-۹) چند نوع الکترود روپوش دار که بر اساس نوع ترکیب پوشش تفکیک شده‌اند، نشان داده شده است و در ادامه به معرفی مختصر دسته‌های اصلی الکترودهای روپوش دار بر اساس نوع پوشش آنها می‌پردازیم.

۳-۳ الکترودهای سلولزی

در پوشش این دسته از الکترودها مقدار زیادی (حدود ۴۰ درصد) سلولز وجود دارد. در دمای قوس سلولز می‌سوزد و تولید گازهای CO_2 ، CO و H_2 می‌کند. از خصوصیات این نوع الکترودها نفوذ بالای فلز جوش می‌باشد به همین دلیل از آنها بیشتر در جوشکاری پاس ریشه استفاده می‌کنند. جوشکاری با الکترودهای سلولزی همراه با تولید مقدار زیادی دود است این الکترودها اگرچه سرباره کمی تولید می‌کنند ولی سرباره آنها چسبندگی زیادی دارد بنابراین تمیزکاری گل جوش آنها مشکل‌تر است. از جمله مهم‌ترین الکترودهای این گروه می‌توان به الکترودهای E 6010، E 7010، E 8010 اشاره کرد.

۳-۴ الکترودهای روتیلی

ماده اصلی تشکیل دهنده پوشش این دسته از الکترودها اکسید تیتانیوم است که به نام روتیل معروف می‌باشد. وجود این ماده در ترکیب پوشش الکترود سبب راحتی ایجاد و پایداری قوس می‌گردد. بنابراین کار کردن با این الکترودهای روتیلی نسبتاً راحت‌تر است. هم‌چنین از الکترودهای روتیلی در جوشکاری با جریان AC نیز استفاده می‌نمایند، ضمن اینکه امکان جوشکاری با این الکترودها در تمام وضعیت‌ها وجود دارد، از جمله الکترودهای معروف این خانواده می‌توان به E ۶۰۱۳، E ۷۰۱۴، E ۷۰۲۴ (شکل (۳-۱۰)

شکل (۳-۹)



انواع مختلف الکترود روپوش دار از نظر نوع ترکیب پوشش

شکل (۳-۱۰)



نمونه‌ای از الکترودهای روتیلی در بازار مصر

۳-۳-۳ الکترود قلیایی

در پوشش این دسته از الکتروودها مقدار زیادی ترکیبات قلیایی نظیر کربنات کلسیم، آهک و ترکیبات فلوریدی وجود دارد. همچنین به دلیل عدم وجود ترکیبات هیدروژن دار در پوشش این الکتروودها آنها را به نام الکتروودهای کم هیدروژن نیز می‌شناسند. وجود ترکیبات قلیایی از یک طرف و عدم وجود ترکیبات هیدروژن دار از طرف دیگر سبب شده است فلز جوش حاصل از جوشکاری با این الکتروودها از کیفیت خوبی به لحاظ خواص مکانیکی و مقاومت در برابر ضربه برخورد می‌باشد به همین دلیل از این الکتروودها برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژ و حساس به ترک خوردن استفاده می‌شود.

الکتروودهای قلیایی جاذب الرطوبت (آون) هستند.

شکل (۳-۱۱)



نمونه‌ای از الکترود با روپوش قلیایی

بنابراین قبل از جوشکاری لازم است به مدت ۲ الی ۳ ساعت در دمای حدود ۲۵۰ الی ۳۰۰ درجه سانتی گراد داخل الکترود خشک کن قرار گیرند تا گاز هیدروژن ناشی از تجزیه آب در مذاب فلز جوش حل نشود. از خانواده الکتروودهای قلیان می‌توان به الکتروودهای E 7016 E 8016 E 9016 E 7018 E 8017، E 7018 اشاره کرد. همچنین الکتروودهای قلیایی دارای پودر آهن می‌باشند شکل (۳-۱۱).

۳-۳-۴ الکترود اسیدی

در پوشش این دسته از الکتروودها مقداری ترکیبات اسیدی نظیر: اکسیدهای سیلیسیم، آلومینیوم و کربنات منیزیم وجود دارد. سرباره ناشی از جوشکاری با این الکتروودها حجیم بوده و به راحتی از فلز جوش جدا می‌شود. همچنین ظاهر گرده جوش حاصل از جوشکاری با این الکتروودها صاف است. ولی نفوذ جوش به نسبت کم است. از جمله الکتروودهای این گروه می‌توان به الکترود E 7027 اشاره کرد.

۳-۳ الکترودهای اکسیدی

در پوشش این الکترودها مقدار زیادی اکسید و کربنات آهن و منگنز اضافه می‌کنند که باعث می‌شود میزان رسوب فلز جوش و در نتیجه سرعت جوشکاری زیاد شود ولی نفوذ جوش کاهش می‌یابد. از خانواده این دسته از الکترودها می‌توان به الکترود E-7024 اشاره کرد. با توجه به سیالیت بالای مذاب این الکترودها از آنها بیشتر برای جوش‌های گوشه در وضعیت‌های افقی و تخت استفاده می‌شود و به طور کلی بهبود ظاهر جوش حاصل از جوشکاری با این دسته از الکترودها بیشتر از بهبود کیفیت خواص مکانیکی فلز جوش می‌باشد.

۴-۳ شناسایی الکترودهای روپوش دار بر اساس استاندارد^۱ AWS

بر اساس این استاندارد الکترودهای روپوش دار توسط یک یا دو حرف به اضافه ۴ یا ۵ عدد معرفی می‌شوند که براساس این حروف و اعداد ویژگی‌های مرتبط با الکترود مشخص می‌گردد مثل:

- ۱- استحکام کششی فلز جوش حاصل از جوشکاری
- ۲- وضعیت یا حالتی را که می‌توان با الکترود جوشکاری کرد
- ۳- نوع پوشش الکترود از نظر جنس و نوع جوشکاری از نظر متنابض یا مستقیم بودن و نیز قطبیت جریان

شکل(۳-۱۲)



همان‌طور که در شکل (۳-۱۲) ملاحظه می‌شود حرف E که از اول کلمه انگلیسی Electrode گرفته شده است و نشان‌دهنده الکترود روپوشش‌دار برای جوشکاری با فرآیند قوس الکترود دستی است. دو یا سه رقم اول از سمت چپ (در صورتی که چهار رقم داشته باشیم دو رقم اول و چنانچه ۵ رقم داشته باشیم ۳ رقم اول) نشان‌دهنده حداقل استحکام کششی فلز جوش حاصل از جوشکاری بدون عیب با الکترود مذکور است. رقم بعدی که دومین رقم از سمت راست می‌شود نشان دهنده وضعیت یا حالت قابل جوشکاری با الکترود مذکور است که می‌تواند عددهای ۱، ۲، ۳ و ۴ باشند و این اعداد مفهوم زیر را دارند.

عدد ۱: به معنی امکان جوشکاری در وضعیت‌های تخت، افقی، عمودی و بالاسری است.

عدد ۲: به معنی امکان جوشکاری در وضعیت تخت و حالت افقی در جوشکاری گوشه مثل نبشی‌ها می‌باشد.

عدد ۳: که در گذشته تعریف می‌شد ولی در حال حاضر از آن استفاده نمی‌شود و به معنی امکان جوشکاری

فقط در حالت تخت بود.

عدد ۴: به معنی امکان جوشکاری در وضعیت‌های تخت، عمودی، بالاسری و عمودی سرپایین می‌باشد. رقم آخر از سمت چپ یا اولین عدد از سمت راست هم نشان‌دهنده نوع پوشش، جریان و قطعیت جریان جوشکاری می‌باشد و می‌تواند عددهای صفر تا ۸ را شامل شود که معنی و مفهوم این اعداد در جدول (۳-۳) آمده است.

جدول شماره (۳-۳) معرفی نوع پوشش الکترودها بر اساس اولین عدد از سمت راست در استاندارد AWS

اولین عدد از سمت راست	آنواع پوشش
۰	سلولزی با جریان مستقیم
۱	سلولزی با جریان مستقیم و متناوب
۲	رتیلی با جریان مستقیم
۳	رتیلی با جریان مستقیم و متناوب
۴	رتیلی
۵	قلیابی با جریان مستقیم
۶	قلیابی با جریان مستقیم و متناوب
۷	اسیدی
۸	قلیابی محتوی پودر آهن و در بعضی موارد پوشش‌های مرکب

در جدول (۴-۳) شماره و مشخصات فنی بعضی از الکترودهای روپوشش دار از نظر نوع پوشش، وضعیت جوشکاری و نوع جریان آنها جوشکاری و نوع جریان مورد استفاده در جوشکاری با این الکترودها آورده شده است.

جدول (۴-۳) مشخصات فنی الکترودهای روپوشش دار از نظر نوع پوشش، وضعیت جوشکاری و نوع جریان آنها			
نوع جریان	وضعیت جوشکاری	نوع روکش	الکترود
DCEP	F, V, OH, H	سلولزی سدیم بالا	E 6010
AC یا DCEP	F, V, OH, H	سلولزی پتابسیم بالا	E 6011
AC یا DCEN	F, V, OH, H	اکسید تیتانیومی سدیم بالا	E 6012
AC یا DCEP یا DCEN	F, V, OH, H	اکسید تیتانیومی پتابسیم بالا	E 6013
AC یا DCEP یا DCEN	F, V, OH, H	اکسید تیتانیومی پتابسیم دار با اکسید آهن	E 6019
AC یا DCEN AC یا DCEN یا DCEP	H-FILLET, F	اکسید آهن زیاد	E 6020
AC یا DCEN	F, H	اکسید آهن زیاد	E 6022 ^(۱)
AC یا DCEN AC یا DCEP یا DCEN	H-FILLET, F	اکسید آهن زیاد و پودر آهن	E 6027
AC یا DCEP یا DCEN	F, V, OH, H	پودر آهن و اکسید تیتانیوم	E 7014
DCEP	F, V, OH, H	کم هیدروژن، سدیمی	E 7015 ^(۲)
AC یا DCEP	F, V, OH, H	کم هیدروژن، پتابسیمی	E 7016 ^(۲)
AC یا DCEP	F, V, OH, H	کم هیدروژن پتابسیمی و پودر آهن	E 7018 ^(۲)
DCEP	F, V, OH, H	کم هیدروژن و پودر آهن	E 7018M
AC یا DCEP یا DCEN	H-FILLET, F	پودر آهن و اکسید تیتانیوم	E 7024 ^(۲)
AC یا DCEN AC یا DCEN یا DCEP	H-FILLET, F	اکسید آهن زیاد و پودر آهن	E 7027
AC یا DCEP	H-FILLET, F	کم هیدروژن پتابسیمی و پودر آهن	E 7028 ^(۱)
AC یا DCEP	F, OH, H-V-DOWN	کم هیدروژن پتابسیمی و پودر آهن	E 7048 ^(۱)

معنی و مفهوم علائم و حروف در جدول ۴-۳

H Fillet: افقی گوشه	H: افقی	F: تخت
OH: بالاسری	V: عمودی	V- Down: عمودی سرازیر
DCEN: جریان مستقیم الکترود مثبت	DCEP: جریان مستقیم الکترود منفی	AC: جریان متناوب
(۱): الکترود فقط برای جوشکاری تک پاسی مناسب است		
(۲): این الکترودها انعطاف پذیر، مقاوم در برابر ضربه، رطوبت و نفوذ هیدروژن هستند		

هم چنین در جدول (۵-۳) محدود، شدت جریان برای الکترودها بر حسب قطر هر الکترود آورده شده است

جدول (۳-۵) راهنمای انتخاب شدت جریان جوشکاری بر حسب قطر هر الکترود

E 7048	E 7020 E 7028	E 7018 M E 7018	E 7015 E 7016	E 7014 E 7010	E 6027 E 7010	E 6022	E 6020	E 6019	E 6013	E 6012	E 6010 E 6011	قطر (mm)
30-55	30-55	30-50	20-55	20-55	30-55	30-55	30-55	20-50	20-40	20-40	20-40	1.6
35-70	35-70	35-65	30-55	30-55	35-65	30-60	35-55	35-5	35-55	25-60	25-60	2
100-150	100-145	70-100	65-110	80-125	60-100	60-100	60-100	50-90	45-90	35-80	40-80	2.5
80-140	140-190	115-165	100-150	110-160	125-185	110-160	100-150	80-140	80-130	80-140	75-125	3.2
150-220	180-250	150-220	140-210	150-210	160-240	140-190	130-190	130-190	105-180	110-190	110-170	4
210-270	230-305	200-275	180-225	200-275	210-300	170-400	175-250	190-250	150-230	140-240	140-215	5
300-430	335-430	315-400	300-390	330-415	300-420	280-300	275-375	310-360	250-350	250-400	210-320	6
330-510	330-500	310-410	280-480	290-480	280-400	280-400	280-380	260-360	260-360	260-360	260-360	7
390-550	400-525	375-470	375-475	390-500	375-475	370-480	340-450	360-410	320-430	300-500	375-425	8

۳-۵ نگهداری الکتروودهای روبوش دار

الکتروودهای جوشکاری اعم از الکتروودهای روبوش دار و الکتروودهای بدون پوشش نسبت به شرایط حمل و نقل، نگهداری یا انبارداری حساس هستند و عواملی نظیر رطوبت، صدمات مکانیکی و آلودگی‌های دیگر موجب آسیب دیدن آنها می‌شوند.

به طور معمول روی بسته‌بندی مواد مصرفی جوشکاری و یا برگ‌های که همراه مواد مذکور در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد مشخصات فنی مواد مصرفی و شرایط نگهداری آنها ثبت شده است که باید به توصیه‌های سازنده توجه شود (شکل ۳-۱۳).

شکل (۳-۱۳)



ثبت مشخصات فنی و شرایط نگهداری الکتروودهای روبوش دار روی جعبه بسته بندی آنها

۱-۵-۳ عوامل فساد الکتروودهای روبوش دار

الف) مواد چرب

چنانچه الکتروودهای جوشکاری به مواد چربی مثل: روغن‌ها، گریس‌ها، مواد نفتی و یا چربی‌های دیگر آغشته شوند، در شرایط قوس مواد چرب می‌سوزند و در اثر تجزیه آنها گازهایی مثل: کربن، CO ، H_2O و SO_2 و CO_2 غیره تولید می‌شود که ورود آنها در فلز جوش باعث ایجاد عیب و شکنندگی آن می‌شود. از این‌رو لازم است اقدامات مقتضی جهت جلوگیری از تماس الکتروودهای روبوش دار با مواد چربی و آغشته شدن آنها حتی به مقدار کم به عمل آید.

شکل (۳-۱۴)



قرار دادن الکتروودهای روبوش دار محل نامناسب خطر آغشته شدن به مواد آلوده کننده را زیاد می‌کند.

الف) صدمات مکانیکی

لازم است در موقع حمل و نقل، انبارداری و استفاده از الکترودهای روپوش دار مراقبت های لازم جهت جلوگیری از ترک خوردن و از بین رفتن روپوش الکترودها بعمل آید(شکل ۳-۱۵).

همچنین با توجه به اینکه روپوش الکترودها از مواد متفاوتی تشکیل شده اند لذا طبیعی است که از نظر چسبندگی پوشش الکترودها به مغزی، انعطاف پذیری یا تردی با یکدیگر تفاوت دارند به عنوان مثال پوشش الکترودهای سلولزی تر دتراند. لذا آنها حساسیت بیشتری در مقابل ضربات وارد دارند.

شکل (۳-۱۵)



از وارد آوردن صدمات مکانیکی به الکترودهای روپوش دار پرهیز کنید.

ب) رطوبت

شکل (۳-۱۶)



قرار گرفتن الکترودهای روپوش دار روی زمین نمناک باعث جذب رطوبت می شود.

پوشش الکترودهای جوشکاری تمایل زیادی به جذب رطوبت دارند (هر چند بعضی از پوشش الکترودها مثل پوشش الکترودهای قلیایی نسبت به رطوبت حساسیت بیشتری دارند و سریع تر آن را جذب می کنند) (شکل ۳-۱۶) به همین دلیل الکترودهای جوشکاری را در بسته های با پوشش مقاوم در برابر نفوذ آب قرار می دهند و توصیه می شود در بسته های الکترود تا قبل از مصرف باز نشود.



شرایط انبار مواد مصرفی جوشکاری باید از نظر رطوبت و دما به منظور جلوگیری از نزدیک شدن به نقطه شبندم^۱ و افزایش رطوبت موجود در هوای انبار کنترل شود و سیستم تهویه مناسبی برای آن تعییه گردد.

در جدول (۶-۳) مقادیر مجاز رطوبت در پوشش الکترودهای جوشکاری روپوش دار و شرایط انبارداری و نیز خشک کردن آنها گفته شده است.

جدول (۶-۳) مقدار مجاز رطوبت در الکترودهای روپوش دار و شرایط خشک کردن آنها

الکترود	مقدار رطوبت همراه با وجود در روکش (درصد)	رطوبت نسبی هوای انبار در دمای ۲۶°C	حرارت توصیه شده برای (C) OVEN	درجه حرارت دوباره خشک کردن در زمان ۱ ساعت (C)
E 6010	3/5 - 5/5	20-60	-	-
E 6011	2 - 4	20-60	-	-
E 6012, E 6013, E 6020	< 1	60 حداکثر	37-48	135-5
E 6027, E 7014, E 7024	< 0/5	60 حداکثر	37-48	135-5
E 7015, E 7016	< 0/4	50 حداکثر	55-165	290-10
E 7018, E 7028	< 0/6	50 حداکثر	55-165	345-10

۶-۳- تشخیص رطوبت در الکترود

چنانچه در کارگاه جوشکاری بخواهیم از وجود رطوبت در پوشش الکترودها و مقدار آن آگاه شویم می‌توان با توزین دقیق الکترودها قبل و بعد از خشک کردن آنها نسبت به برآورد میزان رطوبت جذب شده اقدام کرد.

۱ - نقطه شبندم دمایی است که در آن دما بر حسب مقدار رطوبت موجود در اتمسفر تشکیل قطره آب اتفاق می‌افتد.

شکل (۳-۱۷)




روش آزمایشی جهت تعیین احتمال وجود رطوبت
در پوشش الکترودهای روپوش دار

همچنان از طریق قرار دادن چند الکترود در بین دو کف است و حرکت دستها در خلاف جهت یکدیگر مطابق شکل (۳-۱۷) از طریق صدای ایجاد شده نسبت به ارزیابی احتمال وجود رطوبت در آنها اقدام کرد. لازم به ذکر است صدای ایجاد شده ناشی از مالیله شدن الکترودهای خشک تیز و شبیه به صدای فلز می‌باشد، در حالی که صدای مالش الکترودهای رطوبت‌دار خفه یا بم است.

۳-۷ خشک کردن الکترودهای روپوش دار

برای حذف رطوبت جذب شده توسط پوشش الکترودها از وسایل خشک‌کننده‌ای به نام آون^۱ استفاده می‌شود که در ابعاد و اندازه‌های مختلف ساخته می‌شوند و در شکل (۳-۱۸) نمونه‌ای از آن نمایش داده شده است. مدت زمان قرار گرفتن در داخل آون و محدوده دمایی به‌طور معمول روی بسته الکترودها و یا دفترچه راهنمای استفاده از الکترودها درج می‌شود.

شکل (۳-۱۸)

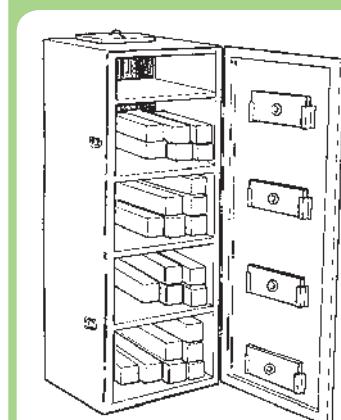

آون جهت خشک کردن رطوبت موجود در روپوش الکتردها

کار عملی (زمان ۲ ساعت)

دستورالعمل آزمایش کارگاهی نقش روپوش الکترود در فرآیند جوشکاری قوس الکترود دستی

مراحل اجرای کار

- ۱- روی سندان، به وسیله چکش روپوش یک الکترود **E 6013** به قطر $3/25$ را بردارید.
- ۲- با کاغذ سنباده‌ی باقی‌مانده روپوش مغز فلزی الکترود را تمیز کنید.

شکل (۳-۱۹)



مراحل اجرای کار

وجود مقدار کمی از روپوش روی الکترود می‌تواند در کیفیت آزمایش موثر باشد.



پیشنهاد:

شکل (۳-۲۰)

- ۳- چهار عدد تسمه فلزی به ابعاد $100 \times 30 \times 3$ میلی متر را با اره ببرید.





نکته

برای بریدن تسمه فلزی با کمان اره لازم است محل برش نزدیک گیره باشد و به تیغ اره فشار زیادی وارد نشود تا هم قطعه کار ارتعاش نداشته باشد و هم دندانه‌های تیغ اره سالم بماند.

شکل(۳-۲۱)



۳- تسمه‌ها را مطابق شکل دو به دو به هم خال جوش کنید.

شکل(۳-۲۲)



۴- روی یکی از دو اتصال خال جوش خورده با الکترود روپوش دار تحت شرایط عادی جوشکاری کنید. سپس سرباره را از روی خط جوش به طور کامل بردارید و اطراف درز دو قطعه را با برس سیمی کاملاً تمیز کنید.

۵- روی اتصال دوم با استفاده از الکترود بدون روپوش، جریان DC و آمپر بالاتر از حد معمول (حدود ۱۲۰ آمپر) جوشکاری کنید.

۶- سطوح هر دو جوش را با چکش جوش کاری و برس سیمی کاملاً تمیز کنید.

۷- ابزار و وسائل را جمع آوری و تمیز کنید و به انبار تحویل دهید.

۸- دو اتصال جوشکاری شده را از نظر ظاهری بررسی کنید.

در خصوص هر کدام از سوالات زیر با هنرآموزان گرامی تبادل نظر کنید.

۱- ایجاد قوس با الکترود بدون روپوش چگونه است؟

الف) دشوار است و خیلی مهارت می‌خواهد

ب) آسان و راحت است

۲- آیا قوس با الکترود بدون روپوش پایدار است یا پشت سر هم قطع می‌شود؟

ب) قطع می‌شود و الکترود به کار می‌چسبد الف) پایدار است

۳- جوشکاری با الکترود بدون پوشش چگونه است؟

ب) راحت است الف) کترول مذاب مشکل است

۴- جرقه‌های جوشکاری با الکترود بدون روپوش در مقایسه با الکترود روپوش دار (از نظر مقدار-

درشتی و ریزی) به چه صورت است؟

ب) مانند الکترود روپوش دار است الف) زیاد و درشت تر است

۵- سطح جوش با الکترود بدون روپوش صاف است یا خشن؟

ب) شکل ظاهری خوب است الف) گرده‌ها نامنظم و برجسته است

۶- آیا سطح گرده جوش حاصل دارای حفره است؟

ب) خیر الف) بله

۷- دو قطعه جوش داده شده را به گیره بیندید و مطابق

شکل با چکش محل جوش را بشکنید.



۸- دو اتصال را از نظر شکنندگی با هم مقایسه کنید؟

۹- فلز جوش در کدام اتصال با قطعه کار بیشتر ممزوج شده است؟

انجام آزمایش به صورت مذکور یک ارزیابی کلی است، چنانچه بررسی‌های فوق با استفاده از دستگاه‌ها و امکانات آزمایشگاهی مناسب انجام شود. معایب جوشکاری با الکترود بدون روپوش در مقایسه با الکترود روپوش‌دار بیشتر مشخص می‌شود.



گزارش

بر اساس مشاهدات و تجربه حاصل از آزمایش فوق نقش پوشش الکترود را در جوشکاری قوس با الکترود روپوش‌دار تشریح کنید:

آزمون پایانی

۱- کدامیک از موارد زیر روی شکل گرده جوش تاثیرگذار است؟

- الف) قوس
- ب) گاز محافظ
- ج) روپوش الکترود
- د) دستگاه جوشکاری

۲- کدام ماده در روپوش الکترود نقش ایجاد گاز محافظ را به عهده دارد؟

- الف) عناصر آلیاژی
- ب) سلولز و کربنات کلسیم
- ج) پودر آهن
- د) اکسید تیتانیوم

۳- در الکترود E6013 عدد ۳ چه ویژگی را نشان می‌دهد؟

- الف) وضعیت‌های قابل استفاده
- ب) استحکام کشش
- ج) نوع روپوش و نوع جریان
- د) جنس مغز الکترود

۴- کدام الکترود قبل از جوشکاری باید در الکترود خشک کن یا (آون) خشک شود؟

- الف) E 6010
- ب) E 6011
- ج) E 7018
- د) E 6013

۵- با اضافه کردن کدام یک از موارد زیر در روپوش الکترود افزایش راندمان (نرخ رسوب) خواهیم داشت؟


ب) سلولز

الف) کربن

د) سیلیکات سدیم

ج) پودر آهن

۶- هر یک از موارد نشان داده شده را نام ببرید؟

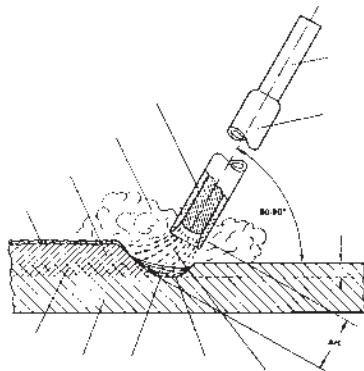

۷- چهار مورد از اثرات پوشش الکترود را بنویسید؟

۸- جوشکاری با کدام دسته از الکترودهای روپوش دار راحت‌تر است؟

ب) قلیابی

الف) سلولزی

د) اسیدی

ج) اروتیلی

چهل

ع

شناخت پارامترهای موثر در جوشکاری

زمان آموزش (ساعت)		سرفصل‌های آموزشی
عملی	نظری	
۲	۴	شناسایی پارامترهای جوشکاری متغیرها، الکترودها، وضعیت جوشکاری، نوع جوش و اتصال شناسایی نحوه کنترل پارامترها شناسایی اصول جوش ماهیچه‌ای، خواص آن و سطح جوش ماهیچه‌ای آشنایی با عیوب جوش

- ۱ پارامتر مهم موثر در جوشکاری و کیفیت جوش را معرفی کند
- ۲ چگونگی کنترل پارامتر موثر در کیفیت جوش را بیان نماید
- ۳ عیوب جوش را تقسیم‌بندی کند.
- ۴ انواع اصلی طرح اتصال را معرفی کند
- ۵ انواع مهم جوش را بیان نماید.

فرآیند پیش از پذیرش این دست یافته‌ها

۱-۴- پارامترهای جوشکاری و نحوه کنترل آنها

مقدمه

به منظور ایجاد جوش با کیفیت و جهت جلوگیری از بوجود آمدن نقص در جوشکاری لازم است فرد جوشکار از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت جوش آگاهی داشته باشد و فاکتورهای مؤثر بر آن را بشناسد. لذا در این قسمت به معرفی پارامترهای مهم تأثیرگذار بر جوش و چگونگی کنترل آنها می‌پردازیم.

۱-۱- شدت جریان و ولتاژ

بدون شک شدت جریان و ولتاژ جوشکاری از جمله مهمترین پارامترها در فرآیندهای جوشکاری ذوبی به حساب می‌آیند. و عدم انتخاب صحیح یا کنترل آنها به طور مستقیم باعث بوجود آمدن بسیاری از عیوب در جوش می‌شود زیرا مقدار حرارت قوس ارتباط مستقیم با مقدار شدت جریان و ولتاژ دارد. بنابراین روی صفحه کلید دستگاههای جوشکاری کلیدهای مخصوصی برای تغییر پیوسته یا پله‌ای این متغیرها در نظر گرفته می‌شود. شکل (۱-۴)

شکل (۱-۴)



۱-۴ نوع جریان جوشکاری

دستگاه جوشکاری یا منبع الکتریکی، مسئله اصلی در فرآیند SMAW می‌باشد. هدف اولیه‌ی منبع الکتریکی، تأمین توان الکتریکی و جریان ولتاژ مناسب جهت حصول یک قوس قابل کنترل و پایدار می‌باشد.

شکل (۴-۲)



در جوشکاری با الکترود دستی از هر دو نوع جریان متناوب (AC) و مستقیم (DC) می‌توان استفاده کرد. استفاده از منبع تغذیه با جریان متناوب (AC) و یا جریان مستقیم (DC) در فرآیند SMAW به انتخاب الکترود بستگی دارد. نوع جریان مصرفی بر روی عملکرد الکترود تأثیر می‌گذارد هر نوع جریان، مزايا و محدودیت‌هایی دارد که این موارد هنگام انتخاب نوع جریان برای یک کاربرد خاص باید مدنظر قرار گیرند. موارد زیر فاکتورهایی هستند که باید همواره آنها را در نظر داشت.

هنگام استفاده از الکترودهای نازک‌تر و متناسب با آن، جریان‌های جوشکاری کمتر، جریان مستقیم (DC) خصوصیات عملیاتی بهتر و ثبات قوس بیشتری را فراهم می‌کند.

افت ولتاژ

افت ولتاژ در کابل‌های جوشکاری در هنگام استفاده از جریان متناوب کمتر است. پس استفاده از جریان متناوب برای جوشکاری در شرایطی که محل جوشکاری از منبع تغذیه‌ی الکتریکی فاصله بیشتری دارد، مناسب‌تر است.

۱-۴ شروع قوس

برقراری قوس با جریان مستقیم (DC) معمولاً راحت‌تر انجام می‌شود؛ به خصوص اگر از الکترودهای با قطر کوچک استفاده گردد.

۲-۴ طول قوس

طول نوک الکترودها تا سطح کار را طول قوس گویند.

جوشکاری با طول قوس کوتاه (ولتاژ قوس پایین)، در جوشکاری با جریان مستقیم (DC)، آسان‌تر از جریان متناوب (AC) می‌باشد.

۳-۴ وزش قوس

جریان متناوب به ندرت سبب ایجاد وزش در قوس می‌شود، زیرا میدان مغناطیسی به طور مستمر تغییر می‌کند (۱۲۰ بار در ثانیه)؛ در حالی که در هنگام کاربرد جریان مستقیم تشکیل میدان‌های مغناطیسی نامتعادل در اطراف قوس می‌تواند سبب وزش قوس و بروز مشکلات زیادی به خصوص در مورد فولادهای دارای خاصیت مغناطیسی گردد.

۴-۱ حالت جوشکاری

در موقعیت‌های عمودی و بالاسر، استفاده از جریان مستقیم به کاربرد جریان متناوب ترجیح داده می‌شود، زیرا می‌توان از شدت جریان کمتری استفاده کرد. اما برای جوشکاری در سایر موقعیت‌ها، با جریان متناوب نیز می‌توان اتصال رضایت‌بخشی به دست آورد.

۴-۱-۷ ضیغامت فلز

با استفاده از جریان مستقیم می‌توان ورقه‌های فلزی ضخیم و نیز مقاطع سنگین را جوشکاری کرد. استفاده از جریان مستقیم برای جوشکاری ورقه‌ای فلزی مطلوب‌تر از جریان متناوب می‌باشد. پایداری قوس در سطوح جریان ضعیف‌تر، بی‌ثبات‌تر از زمانی است که از جریان مستقیم استفاده می‌شود. معمولاً بررسی دقیق کاربرد جوشکاری در هر مورد خاص، مشخص می‌کند که استفاده از کدام‌یک از جریان‌های متناوب یا مستقیم مطلوب‌تر است.

منابع تغذیه‌الکتریکی نیز، هم که به صورت متناوب (AC) و هم به صورت مستقیم (DC) و هم به صورت واحدهای مرکب AC/DC در دسترس می‌باشند. منبع تغذیه مورد استفاده در فرآیند SMAW می‌باشد از نوع جریان ثابت باشد نه از نوع ولتاژ ثابت؛ چرا که برقراری و تنظیم طول قوس ثابت با استفاده از منبع تغذیه ولتاژ ثابت، برای جوشکار بسیار مشکل‌تر است.

۲-۴- منحنی ولت - آمپر

منبع تغذیه ولتاژ ثابت برای فرآیندهای SMAW مناسب نیستند، زیرا هنگامی که منحنی ولت - آمپر مسطح می‌شود، حتی کوچکترین تغییر در طول قوس (یا ولتاژ)، سبب ایجاد تغییرات زیادی در شدت جریان می‌گردد.

استفاده از منبع تغذیه جریان ثابت برای جوشکاری‌های دستی مناسب‌تر است، زیرا هرچه شب منحنی ولت - آمپر بیشتر شود (در محدوده جوشکاری). در اثر تغییر در ولتاژ قوس (یا طول قوس) تغییرات کمتری در شدت جریان حاصل می‌گردد. در کاربردهای شامل الکترودهای ضخیم‌تر و جوشکاری با جریان بالا، منحنی ولت - آمپر با شبیب کمتر، مطلوب می‌باشد.

۳-۴- ولتاژ مدار باز

ولتاژ مدار باز، ولتاژی است که دستگاه جوشکاری، روشن است و جوشکاری انجام نمی‌گیرد، تولید می‌شود. ولتاژ مدار باز با ولتاژ قوس ارتباطی ندارد. ولتاژ قوس، ولتاژی است که بین الکترود و قطعه کار حاصل می‌گردد و در هر مورد توسط طول قوس تعیین می‌شود.

ولتاژ مدار باز به طور معمول بین ۵۰ تا ۱۰۰ ولت در نظر گرفته می‌شود، در حالی که ولتاژ قوس بین ۱۷ تا ۴ ولت می‌باشد. هنگامی که قوس برقرار می‌شود و بار جوشکاری روی ماشین جوش وارد می‌شود، ولتاژ مدار باز تا حد ولتاژ قوس افزایش می‌یابد و جریان جوشکاری کم می‌شود. تغییر در جریان که توسط تغییر در طول قوس ایجاد می‌شود توسط شب منحنی ولت - آمپر در محدوده جوشکاری تعیین می‌گردد.

۴-۴-انتخاب منبع تغذیه

هنگام انتخاب یک منبع تغذیه برای فرآیند SMAW عوامل متعددی باید در نظر گرفته شود:

۱- نوع جریان جوشکاری مورد نیاز

۲- محدوده جریان مورد نیاز

۳- حالت جوشکاری (افقی، عمودی، بالاسری و.....)

انتخاب نوع جریان متناوب و مستقیم یا هردو، تا حد زیادی بر مبنای الکترود مصرفی و نوع جوشکاری مورد نظر انجام می‌پذیرد. برای جریان متناوب ممکن است از یک ترانسفورماتور استفاده شود. برای جریان مستقیم، منابع تغذیه ترانسفورماتور، رکتیفایر یا ژنراتور قابل استفاده هستند. هنگامی که هردو جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) مورد نیاز باشد. یک دستگاه رکتیفایر AC/DC لازم است.

جریان مورد نیاز بر حسب نوع و اندازه الکترود مصرفی تعیین می‌گردد. برای حصول اطمینان از توانایی منبع تغذیه در جریان موردنظر می‌باشد سیکل کاری آن در نظر گرفته شود. وضعیتی که در آن جوشکاری صورت می‌پذیرد نیز باید در نظر گرفته شود.

۴-۵-انبر الکترودگیر

انبر نگهداری الکترود یک وسیله گیره‌دار است که به جوشکار امکان کنترل و نگهداری الکترود را می‌دهد، ضمن اینکه از آن به عنوان وسیله‌ای جهت انتقال جریان از کابل جوشکاری به الکترود نیز استفاده می‌شود. دسته عایق روی انبر، دست جوشکار را از جریان جوشکاری جدا می‌سازد.

دستگیره باید محکم به الکترود اتصال داشته باشد، به طوری که تماس الکتریکی مناسبی بین الکترود و انبر برقرار شود. انبر باید به گونه‌ای باشد تا نصب الکترود سریع و آسان صورت گیرد. انبر باید دارای وزنی کم بوده و به راحتی قابل حمل باشد، ضمن این که باید به اندازه کافی استحکام داشته باشد تا در کاربردهای مشکل به خوبی مقاومت کند. نگهداری و بررسی دائم انبرها، جهت حصول اطمینان از حفظ کارآیی حمل جریان، کیفیت عایق کاری و عملکرد آنها در گرفتن الکترود، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.

انبرها در اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شوند همواره کوچک‌ترین سایز انبر با در نظر داشتن اینکه بیش از حد گرم نشود و کارآیی لازم را دارا باشد، بهترین انتخاب شناخته می‌شود. این انبرها سبک بوده و حداکثر راحتی را برای جوشکار فراهم می‌کنند.

انبرهای نگهداری الکترود براساس ظرفیت جریان آنها مشخص می‌شوند. انتخاب انبر مناسب به شدت جریان، چرخه کاری و حداکثر اندازه الکترود و اندازه کابل بستگی دارد (جدول ۱).

۶-۴- گیره اتصال

گیره اتصال وسیله‌ای برای اتصال کابل اتصال به قطعه کار می‌باشد. این وسیله، ضمن ایجاد اتصال قوی با قطعه کار باید به سهولت قابل اتصال آن باشد. در کارهای سبک‌تر یک گیره فنری شکل می‌تواند مناسب باشد. اما در کارهای سنگین، به یک گیره پیچی جهت ایجاد اتصالی قوی، بدون اینکه گیره بیش از حد گرم شود، نیاز است.

۶-۵- کابل‌های جوشکاری

کابل‌های جوشکاری اتصال انبر الکترود و گیره اتصال را به منبع تغذیه برقرار می‌کنند، که جزئی از مدار جوشکاری را تشکیل می‌دهند. کابل‌ها، مخصوصاً کابل انبر نگهداری الکترود طوری ساخته می‌شوند که دارای حداکثر انعطاف باشند تا انجام کار با آنها راحت‌تر شود. کابل‌ها باید در مقابل خراش و پوسیدگی مقاوم باشند.


کابل‌های جوشکاری شامل تعداد زیادی سیم به هم بافته شده مسی یا آلومینیمی هستند که در یک روکش عایق قابل انعطاف قرار می‌گیرند. این روکش‌ها که از جنس الیاف مصنوعی با پلاستیک‌های مقاومت هستند دارای دوام خوب، مقاومت الکتریکی بالا و مقاومت حرارتی مناسبی می‌باشند. پوششی محافظت بین سیم‌های رسانای بافته شده و روکش عایقی روی کابل قرارداد که سبب حرکت راحت‌تر و انعطاف‌پذیری بیشتر کابل می‌گردد.

کابل‌های جوشکاری در اندازه‌های مختلفی تولید می‌شوند. قطر کابل جوشکاری به حداکثر جریان مورد مصرف جوشکاری، طول مدار جوشکاری (کابل‌های جوشکاری و کار) و ضریب قدرت ماشین جوشکاری بستگی دارد.

۸-۴- وضعیت جوشکاری


وضعیت جوشکاری یکی دیگر از متغیرهایی است که به طور غیر مستقیم و از طریق تاثیر روی مهارت جوشکار و کنترل مذاب فلز جوش روی اجرای جوشکاری تاثیر می‌گذارد. بنابراین تا حد امکان سعی می‌شود اجرای جوشکاری در وضعیت‌های ساده‌تر صورت پذیرد تا احتمال به دست آوردن جوش با کیفیت افزایش یابد. در شکل (۴-۳) چهار وضعیت متفاوت جوشکاری نشان داده شده است.

شکل (۴-۳)

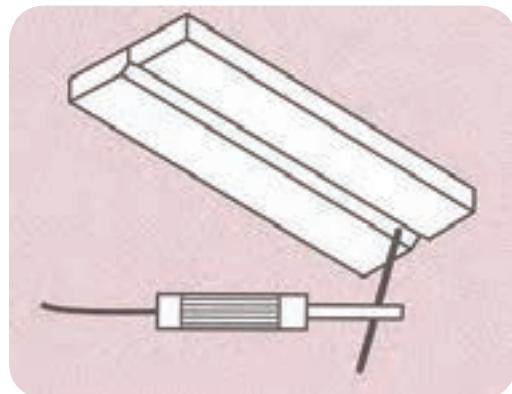


وضعیت بالا سری

الف

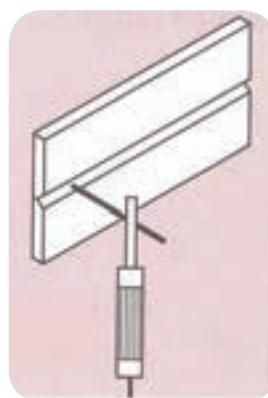


وضعیت افقی

ب

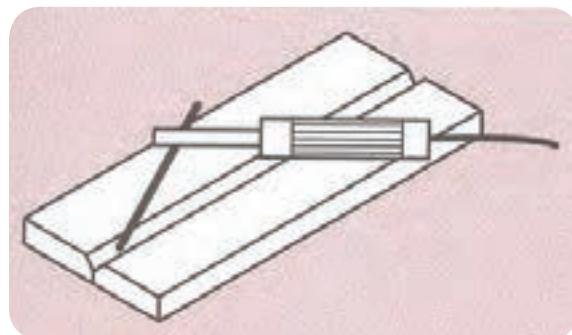

تحت وضعیت

ج

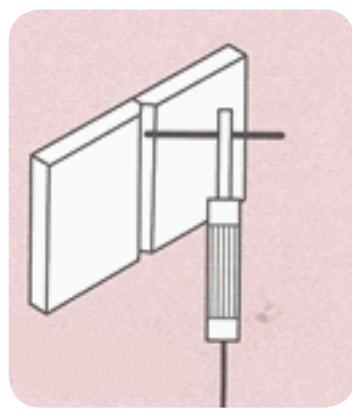


وضعیت سرپالا یا سر پایین

د

چهار وضعیت متفاوت جوشکاری در اتصالات سر به سر

مطابق استانداردهای ISO یا اروپایی مثل (EN, DIN و) وضعیت‌های مختلف جوشکاری را مطابق شکل‌های زیر با حروف لاتین معرفی می‌کنند.

(۴-۴)

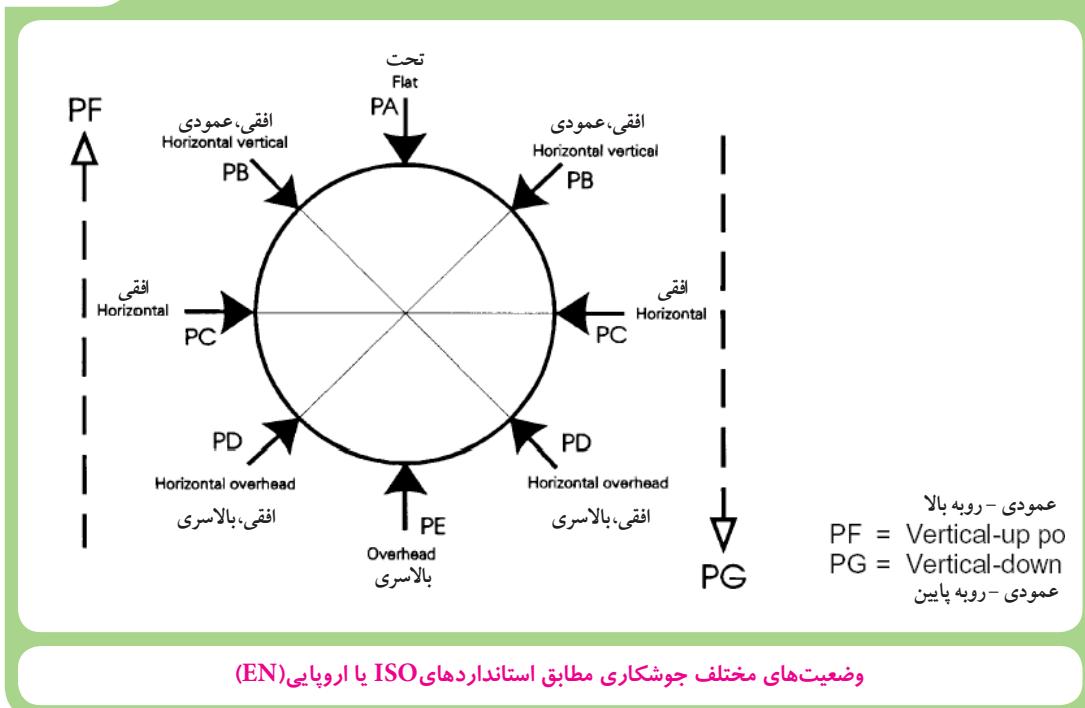

وضعیت‌های مختلف جوشکاری مطابق استانداردهای ISO یا اروپایی (EN)



به طور معمول در جوشکاری سازه‌ها سعی بر این است که اجرای جوشکاری در وضعیت سطحی (PA) انجام شود. به همین منظور از وسایلی استفاده می‌شود که قطعات کار را گرفته و حول محور افقی بگرداند. به این وسایل که در شکل‌ها و فرم‌های مختلف ساخته می‌شوند، وضعیت دهنده (جیگ و فیکسچر) می‌گویند. با این وجود در سازه‌های فلزی بزرگ نظری کشتی، اتومبیل، واگن قطار، اسکلت ساختمان‌های فلزی و امکان جوشکاری تمام اتصالات در وضعیت سطحی غیر ممکن است. لذا جوشکار باید مهارت جوشکاری در وضعیت‌های مختلف را که بطور اختصار معرفی شدند، داشته باشد.


۴-۴ نوع جوش و اتصال

با توجه به تنوع نوع اتصال قطعات جوشکاری و انواع مختلف جوش که برخی از متداول‌ترین آنها در شکل زیر نشان داده شده است، انتخاب هر کدام از انواع مذکور روی اجرای جوشکاری و احتمال بوجود آمدن عیوب در جوش تاثیر گذار است لذا این متغیرها باید متناسب با نوع جنس قطعات، ضخامت آنها، شرایط اجرای جوش، نوع فرآیند جوشکاری و غیره دارد.


۴-۵ انواع جوش

انواع مختلف جوش را می‌توان بطور کلی مطابق شکل (۴-۵) به چهار دسته تقسیم کرد.


شکل (۴-۵)

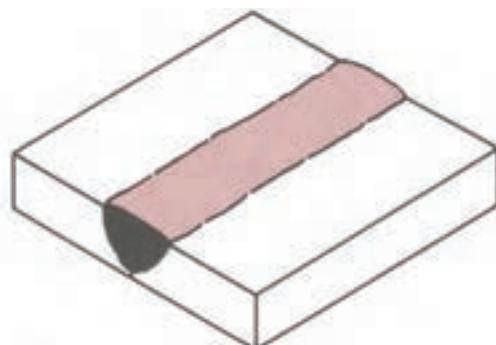


جوش شیاری^۱

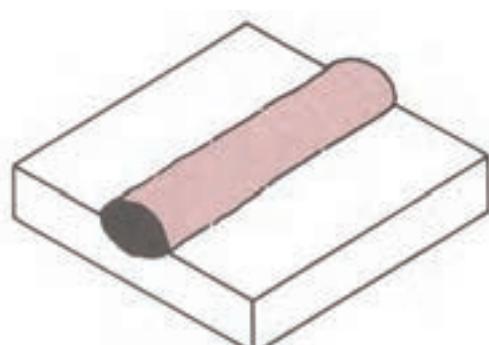

جوش گرده^۲

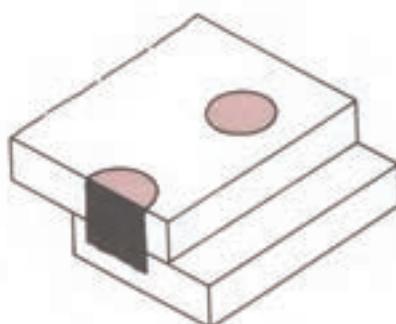

جوش کام یا انگشتانه^۳

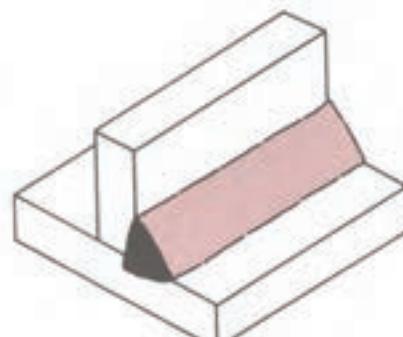


جوش ماهیچه‌ای^۴

شکل (۴-۵) انواع متداول جوش

۱۱-۴ اتصالات اصلی در جوشکاری

در حالت کلی ۵ نوع طرح اتصال درسازه های جوشکاری وجود دارد که در شکل (۶-۴) معرفی شده اند.

شکل (۶-۶)

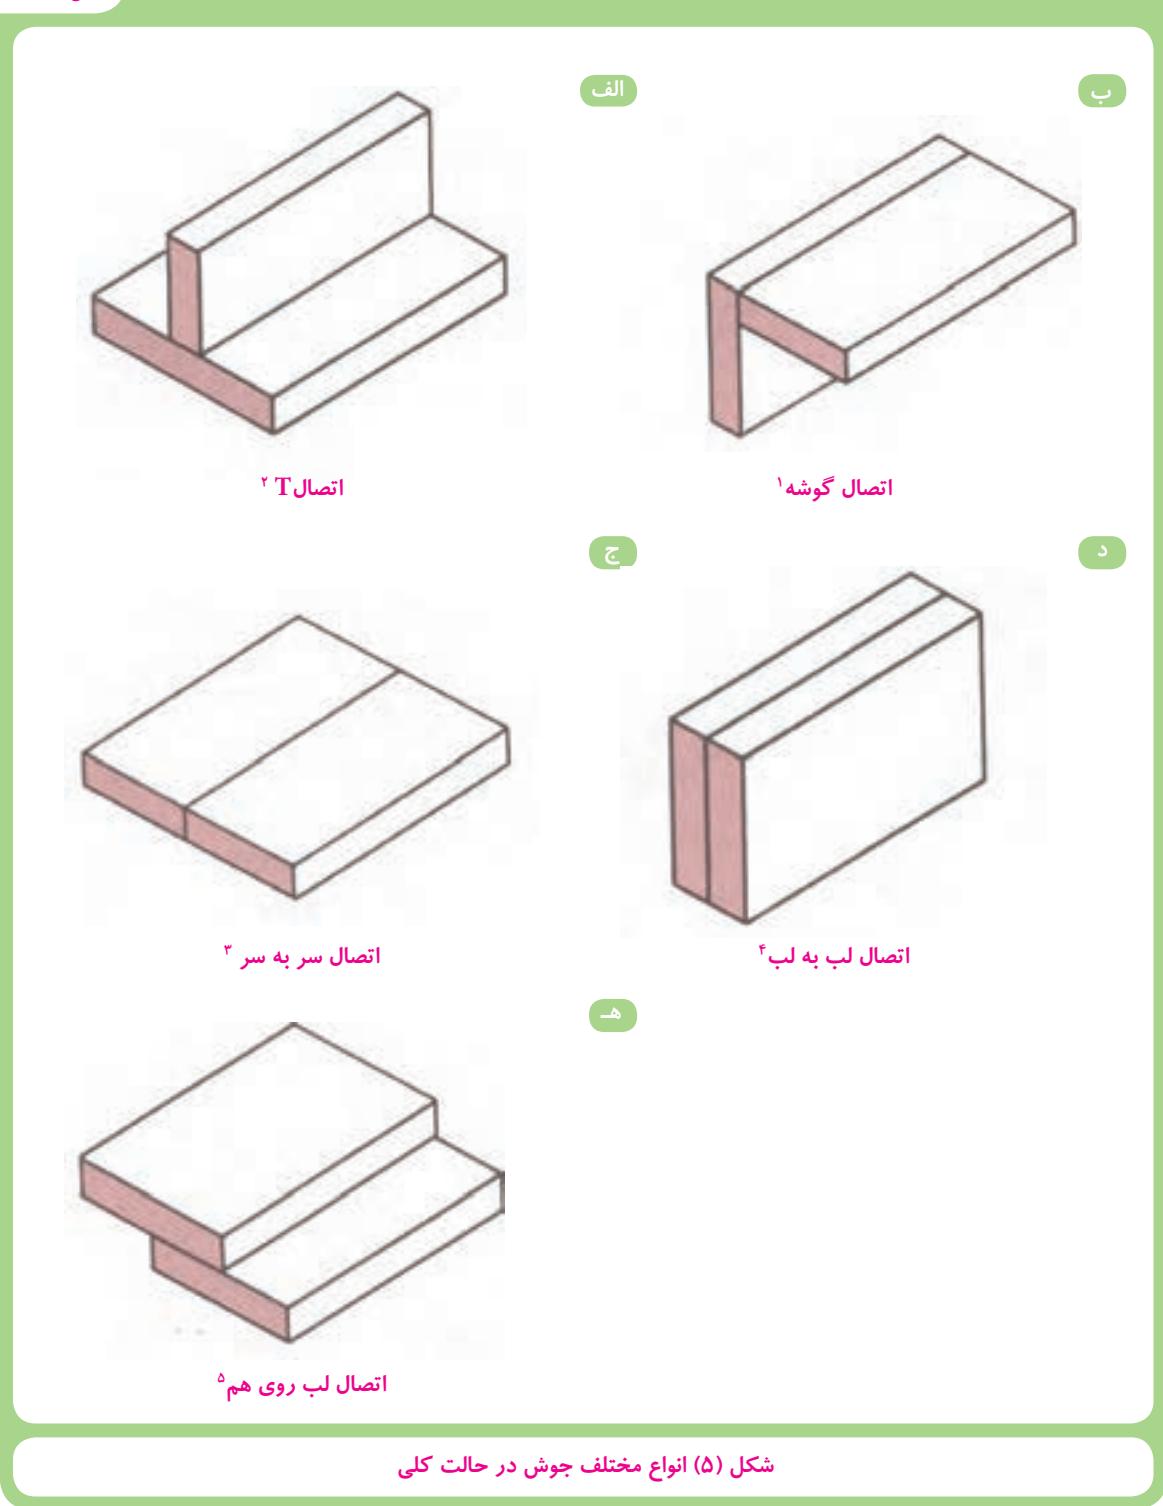

اتصالات جوشکاری در نقشه های ساخت دارای نشانه های استانداردی هستند که در جدول (۴-۱) به چند نمونه از مهمترین آنها اشاره شده است.

جدول (۴-۱) علائم و نشانه های اتصالات جوشکاری مطابق با استاندارد Iso ۲۵۵۳

نمای مجسم	نمایش		شکل نمادین	نام	نوع درز
	قطع درز	فرم درز			
			/	درز نیم جناغی (یک سویه)	درزهای بسیار
			/\	درز نیم جناغی دعلار (دو سویه کند)	درزهای بسیار
			\	درز نیم لاله‌ای (یک سویه)	درزهای بسیار
			\ \	درز نیم لاله‌ای (دو سویه)	درزهای بسیار
				درز پیشانی تخت	درزهای پیشانی
				درز پیشانی جناغی	درزهای پیشانی
			△	درز گلویی یا گوشه‌ای	درزهای گلویی
			▷	درز گلویی یا گوشه‌ای دو سویه	درزهای گلویی
			△	درز گوشه‌ای با درز گلویی پیروزی	درزهای گلویی
			□	درز نیم جناغی پاریشه‌ی باز	

حالات‌هایی که دو یا چند جزء برای اتصال می‌توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند عبارتند از:

حالت لب به لب یا سر به سر:^۱ در این حالت لبه‌ها می‌توانند صاف و یا پخ شده باشند و همانطور که قبل اشاره شد نوع، زاویه و شعاع انحنا، پخ، بسته به شرایط کار متفاوت می‌باشد.

حالت نبشی داخلی و خارجی:^۲ در این حالت دو قطعه با زاویه، در کنار هم قرار داشته و همانند حالت قبل در صورت لزوم می‌تواند لبه‌ها پخ یا صاف باشد.

حالت سپری:^۳ این حالت تقریباً شبیه جوش در حالت نبشی داخلی است.

حالت لب روی هم:^۴ در این حالت مقداری از ورق‌ها بر روی هم سوار هستند و تا حدودی شبیه جوش نبشی داخلی است.

حالت جوش لبه‌ای:^۵ در این حالت ورق‌ها بر روی هم قرار گرفته و بر روی لبه‌ها که در یک سطح قرار دارند عملیات جوشکاری انجام می‌شود و یا اینکه ورق‌ها مانند حالت اول در یک سطح کنار یکدیگر قرار گرفته، اما لبه‌ها با زاویه ۹۰ درجه با عرض مساوی خم شده و سپس بر روی لبه‌های خم شده جوش داده می‌شود.

جوش جناقی

طرح اتصالات جوش جناقی، به اشکال مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. انتخاب مناسب‌ترین طرح برای یک کاربرد خاص، تحت تاثیر عوامل زیر قراردارد:

- ۱- تناسب با کاربرد مورد نظر
- ۲- در دسترس بودن طرح اتصال مورد نظر برای جوشکاری
- ۳- هزینه‌های جوشکاری
- ۴- وضعیت جوشکاری

^۱ Butt Weld

^۲ Fillet Welding

^۳ T-Weld

^۴ LapWeld

^۵ Edge Weld

پخ به مربعی^۱، اقتصادی‌ترین طراحی اتصال از نظر آماده‌سازی اتصال می‌باشد. در این حالت تنها لازم است که لبه هریک از قطعات به همان شکل مربعی حفظ شود. این نوع طرح اتصال محدود به کاربرد در مورد ضخامت‌هایی است که از نظر استحکام و مقاومت در حد مطلوبی قرار داشته باشند. در فرآیند SMAW این ضخامت به‌طور معمول بیش از $\frac{1}{4}$ اینچ (۶ میلی‌متر) نمی‌باشد. این نیز در صورتی است که جوشکاری در وضعیت تخت انجام شود. نوع مواد مورد جوشکاری نیز حتماً باید مورد ملاحظه قرار گیرند. هنگام جوشکاری قطعات ضخیم، لبه یا پخ هر قطعه باید به گونه‌ای آماده شود که قوس مستقیماً روی نقطه‌ای که سیم جوش الکترود باید آنجا رسوب کند، مرکز گردد. ذوب باید بسته به عمق نفوذ مورد نظر ایجاد شود. جهت صرفه‌جویی بیشتر و کاهش پیچیدگی و تنش پسماند، طرح اتصال باید دارای یک پایه پخ و یک زاویه پخ باشد که استحکام کافی را با رسوب حداقل مقدار سیم جوش تامین نماید. کلید انجام این کار، در دسترس بودن پایه پخ و دیواره‌های کنار پخ می‌باشد. اتصالات پخ V و U شکل برای قطعات ضخیم‌تر ایده‌آل هستند. در جوشکاری مقاطع ضخیم زاویه دیواره‌های کناری باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا از حبس سرباره جلوگیری شود.

۱۲-۴ جوش نبشی

هنگامی که شرایط کاری قطعات جوش خورده اجازه دهنده، می‌توان از جوش نبشی به جای جوش جناقی استفاده کرد. در جوش نبشی تقریباً نیازی به آماده‌سازی اتصالات وجود ندارد، در حالی که در جوش جناقی، میزان جوش کمتری مورد نیاز است. در اتصال نبشی، اگر جوشکاری پیوسته، استحکامی بیش از مقدار مورد نیاز برای تحمل بار فراهم کند، می‌توان اتصال را به صورت مقطعی جوشکاری کرد. جهت کاهش تنش و بالا بردن استحکام اتصالات، به‌طور معمول از ترکیبی از دو نوع جوشکاری نبشی و جناقی استفاده می‌گردد. حداقل تمرکز تنش در روی سطح جوش زمانی که سطح جوش به شکل گرده‌دار و مقعر است بدست می‌آید.

۱۲-۴- قطر الکترود

مناسب ترین قطر الکترود، قطری است که الکترود با استفاده از جریان و سرعت حرکت مناسب، در حداقل زمان، مکان مورد نظر را جوشکاری نماید. ضخامت الکترود انتخابی، تا حد زیادی به ضخامت موادی که جوشکاری می‌شوند، وضعیت جوشکاری و نوع اتصال بستگی دارد. در جوشکاری مواد ضخیم‌تر و یا جوشکاری در شرایط مسطح جهت استفاده از مزایای سرعت‌های نفوذ بالاتر و زمان کم‌تر از الکترودهای با قطر بیشتر استفاده می‌شود.

همواره باید از ضخیم‌ترین الکترود ممکن، که تاثیر منفی روی محدوده گرمای ورودی یا میزان رسوب جوش ندارد، استفاده شود. جوش‌هایی که از حد نیاز بزرگ‌تر باشند، هزینه‌های بیشتری در برداشته و حتی در برخی موارد باعث زیان می‌شوند.

هرگونه تغییر ناگهانی در اندازه مقاطع مختلف یا در حالت و شکل جوش، مانند آنچه که هنگام جوشکاری بیش از اندازه^۱، شکل می‌گیرد. می‌تواند باعث ایجاد نقاط تمرکز تنفس گردد. البته این امر واضح است که بهترین اندازه الکترود، اندازه‌ای است که هنگام استفاده از آن با سرعت و حرکت و جریان مناسب مکان مورد نظر در حداقل زمان، جوشکاری شود

۱۴-۴- جریان جوشکاری

جریان مستقیم (DC)، همواره قوسی یکنواخت‌تر و در نتیجه انتقال روان‌تر از جریان متناوب (AC) برقرار می‌نماید. زیرا برخلاف جریان AC قطبیت در جریان DC متناوباً تغییر نمی‌کند. اگرچه برخی از الکترودها، هنگام استفاده از قطبیت مستقیم (الکترود منفی) (DCSP) بهتر عمل می‌کنند، اما اکثر الکترودها در قطبیت معکوس (الکترود مثبت) عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند. قطبیت معکوس (DCRP) عمق نفوذ بیشتری ایجاد می‌کند، در حالی که قطبیت مستقیم سرعت ذوب الکترود را افزایش می‌دهد.

حتی در صورت استفاده از جریان‌های ضعیف، قوس DC خاصیت ترکنندگی بهتری با حوضچه جوش از خود نشان داده و نیز مهره‌های جوش یکنواخت‌تری ایجاد می‌کند. به همین دلیل، به خصوص هنگام جوش قطعات نازک‌تر، استفاده از جریان DC مناسب‌تر است. بیشتر الکترودهای ترکیبی AC/DC در جریان

DC عملکرد بهتری دارند. هنگام جوشکاری در موقعیت بالای سر و عمودی و جوشکاری با قوس کوتاه، جریان DC ترجیح داده می‌شود. هنگام انتقال فلز مذاب در طول قوس، احتمال کوتاه شدن یا قطع شدن حاصله در جریان DC کمتر می‌باشد.

از مشکلاتی که هنگام جوشکاری قوسی فلزات مغناطیسی (آهن و نیکل) با جریان DC ممکن است ایجاد شود، وزش قوس می‌باشد که با تغییر جریان از AC به DC می‌توان بر آن غلبه کرد.

استفاده از جریان AC در فرآیند SMAW، نسبت به جریان DC دو مزیت دارد: یکی عدم وزش قوس و دیگری ارزان‌تر بودن قیمت منبع تغذیه.

۱۵-۴-شدت جریان

الکترودهای روکش‌دار با اندازه و طبقه معین در داخل محدوده خاصی از جریان‌های مختلف، به خوبی ایفای وظیفه می‌کنند. این محدوده جریان تا حدی با تغییر ضخامت و ترکیب شیمایی پوشش‌های الکترود تغییر می‌کند.

با افزایش جریان، سرعت رسوب نیز افزایش می‌یابد. محدوده جریان و به تبع آن سرعت رسوب از هر نوع و طبقه الکترودی، با الکترود همسایز در طبقه دیگر، متفاوت است.

جریان بهینه در یک نوع و اندازه معین الکترود به فاکتورهای زیادی از جمله موقعیت جوشکاری و نوع اتصال بستگی دارد. جریان جوشکاری باید به اندازه‌ای باشد که باعث ذوب و نفوذ مناسب شده و همچنین قابلیت کنترل مناسب بر روی حوضچه جوش در حین جوشکاری وجود داشته است.

در جوشکاری در وضعیت‌های عمودی و بالای سر، لازم است کمترین جریان مجاز برای جوشکاری انتخاب شود نباید از جریان بالاتر از محدوده توصیه شده استفاده شود. این امر باعث ایجاد گرمای بیش از حد در الکترود، ایجاد جرقه‌های زیاد، وزش قوس، بریدگی کناره جوش و ترک در فلز جوش می‌شود. شکل ۲۰ تأثیرات جریان روی شکل پهنه‌ی جوش را نشان می‌دهند.

۴- طول قوس

طول قدس، فاصله بین نوک مذاب مفتول الکترود تا سطح حوضچه مذاب جوش می‌باشد. طول قوس مناسب جهت ایجاد اتصالات بی‌نقص، دارای اهمیت می‌باشد. انتقال فلز از نوک الکترود و حوضچه جوش فرایندی یکنواخت و روان نیست؛ حتی هنگامی که طول قوس ثابت است، ولتاژ لحظه‌ای قوس، هنگام انتقال قطرات ریز فلز ذوب شده در طول قوس تغییر می‌کند. ولی چنانچه در جوشکاری از جریان و طول قوس مناسب استفاده شود، هرگونه تغییر در ولتاژ قوس به حداقل خواهد رسید. ایجاد این حالت مستلزم تغذیه ثابت و منظم الکترود می‌باشد.

چنانچه طول قوس بیش از حد زیاد باشد، این امر باعث انحراف مسیر و کاهش قدرت قوس و در نهایت ایجاد جرقه‌هایی از فلز مذاب هنگام حرکت آن از سوی الکترود به سوی جوش، خواهد شد. در صورتی که میزان جرقه‌ها زیاد باشد، بازدهی رسوب‌گذاری کاهش می‌یابد. همچنین گاز و سرباره حاصله از پوشش الکترود تأثیری در محافظت قوس و فلز جوش نخواهد داشت. نهایتاً این امر می‌تواند منجر به ایجاد تخلخل و ورد اکسیژن یا نتیروژن و یا هر دو به فلز جوش گردد.

۴- سرعت حرکت

عبارت از سرعت حرکت الکترود در طول اتصال می‌باشد. مطابق شکل A- ۲۰ سرعت مناسب سرعتی است که در آن مهره‌های جوشی با طرح و ظاهر مناسب ایجاد شود. سرعت حرکت تحت تأثیر فاکتورهای زیادی قرار دارد. موارد زیر از آن جمله‌اند:

- ۱- قطبیت جریان جوشکاری
- ۲- وضعیت جوشکاری
- ۳- نرخ ذوب الکترود
- ۴- ضخامت فلز پایه
- ۵- شرایط سطحی فلز پایه
- ۶- نوع اتصال
- ۷- نصب اتصالات
- ۸- مهارت در بکارگیری الکترود

هنگام جوشکاری، سرعت جوشکاری باید به گونه‌ای تنظیم شود که قوس به آرامی حوضچه جوش مذاب را هدایت می‌نماید. تا رسیدن به یک نقطه خاص، افزایش سرعت حرکت، درز جوش را باریک‌تر می‌کند و نفوذ را افزایش می‌دهد. پس از آن، بیشتر شدن حرکت باعث کاهش نفوذ، بی‌نظمی سطح جوش، ایجاد برش کناره جوش در لبه‌های جوش، مشکل شدن زدودن سرباره‌ها و محبوس شدن گاز (ایجاد تخلخل) در فلز جوش در لبه‌های جوش، مشکل شدن زدودن شکل ظاهری پهناهی جوش در شکل G-۲۰ مشاهده می‌گردد.

مطابق شکل F-۲۰ سرعت حرکت پایین سبب ایجاد درز جوش پهن و مقعر با نفوذی کم عمق می‌شود. نفوذ کم، به علت توقف قوس روی حوضچه مذاب به جای هدایت و تمرکز آن روی فلز پایه ایجاد می‌شود. این حالت روی درجه رقت^۱ (نسبت فلز ذوب شده از قطعه کار به کل فلز جوش) تأثیر می‌گذارد.

۱۸- جهت‌گرفتن الکترود

جهت‌گیری الکترود با در نظر داشتن وضعیت کار و پخ جوش، کنترل کیفیت جوشکاری بسیار مهم است. زاویه نامناسب الکترود می‌تواند باعث حبس سرباره، تخلخل و یا بریدگی کناره جوش شود. موقعیت مناسب الکترود، وابسته به نوع و اندازه الکترود، موقعیت جوشکاری و شکل هندسی اتصال می‌باشد. یک جوشکار ماهر، به طور خودکار همه این عوامل را هنگام تعیین جهت‌گیری الکترود در نظر می‌گیرد. برای تعریف و تعیین جهت‌گیری الکترود از زاویه کار^۲ و زاویه حرکت^۳ استفاده می‌شود. زاویه حرکت، زاویه‌ای کمتر از ۹۰ درجه، بین سطح الکترود و سطح کار بوده و زاویه کار نیز، زاویه‌ای است کمتر از ۹۰ درجه، بین یک خط عمود بر سطح قطعه کار اصلی و صفحه‌ای که توسط محور الکترود و محور جوشن تعیین می‌گردد. هنگامی که الکترود در مسیر جوشکاری قرار می‌گیرد، از تکنیک جوشکاری پیش‌دستی استفاده می‌گردد. لذا به زاویه حرکت، زاویه فشار^۴ نیز گفته می‌شود.

در تکنیک جوشکاری پس دستی، الکترود برخلاف مسیر جوشکاری حرکت می‌کند. لذا به زاویه حرکت در این حالت، زاویه کشیدن^۵ نیز گفته می‌شود.

^۱ Dilution

^۲ Work Angle

^۳ Travel Angle

^۴ Push Angle

^۵ Drag Angle

این وضعیت در مورد سایر موارد، متفاوت است. موقعیت صحیح الکترود باعث اعمال کنترل خوب روی حوضچه جوش مذاب، نفوذ مطلوب و ذوب کامل فلز پایه می‌گردد. در حالی که زاویه حرکت بزرگ باعث ایجاد درز جوش مقعر، بد شکل و یا نفوذی ناکافی می‌شود، زاویه حرکت کوچک باعث تجمع سرباره می‌گردد و در حالی که زاویه کار بزرگ می‌تواند باعث سوختن کناره جوش شود، زاویه کار کوچک می‌تواند باعث ایجاد ذوب ناقص گردد.

زوايا و موقعیت مناسب الکترود در جوشکاري قوس الکترود دستی برای حالت‌های مختلف در شکل ۲۳ نشان داده شده است.

۱۹-۴- وزش (انحراف) قوس

هنگام جوشکاري موادمغناطيسی (آهن و نیکل) با جريان مستقيم (DC) وزش قوس رخ می‌دهد. در برخی شرایط خاص، اين امر ممکن است در جوشکاري با جريان متناوب (AC) نيز اتفاق بيقتد. اما اين شرایط به ندرت رخ می‌دهند و احتمال وزش قوس در جوشکاري با جريان AC كمتر است. جاري شدن جريان DC بين الکترود و فلز پایه، باعث ایجاد ميدان‌های مغناطيسی در اطراف الکترود می‌شود که عامل انحراف قوس از مسیر اصلی آن می‌گردد. ممکن است قوس هر بار در جهت‌های مختلف منحرف شود اما عموماً قوس یا به سمت جلو یا به سمت عقب در طول مسیر جوش منحرف می‌گردد. هنگامی که جوشکاري به سمت كابل اتصال به قطعه کار انجام می‌شود با نزديك شدن به قسمت انتهائي یا به يك گوشه، قوس به سمت عقب منحرف می‌شود و هنگامی که جوشکاري از اتصال زمين دور می‌شود، قوس به سمت جلو منحرف می‌شود.

وزش قوس می‌تواند منجر به ذوب ناقص و تولید جرقه‌های زياد شود. همچنين وجود وزش در قوس می‌تواند مانع از اجرای يك جوشکاري مطلوب گردد. هنگامی که از الکترودهای پودر آهنی و يا سایر الکترودهایي که سرباره زياد توليد می‌کنند استفاده می‌شود، وزش قوس مخصوصاً وزش به سمت جلو، می‌تواند بسيار مشکل ساز باشد. اين امر به سرباره‌های مذاب موجود در محدوده داخلی پخ و دهانه جوش، اجازه می‌دهد که به سمت جلو تا زير قوس حرکت می‌کنند.

وزش قوس در این شرایط به علت تأثیرات میدان مغناطیسی غیریکنواخت به وجود می‌آید. هنگامی که تمرکز میدان مغناطیسی در یک سمت قوس از سمت دیگر قوی‌تر باشد قوس به سمت میدان قوی‌تر، خم می‌شود. منشأ این میدان مغناطیسی در قانون الکتریکی زیر بیان شده است.

براساس این قانون، رسانای حامل جریان الکتریکی در اطراف خود خطوط مدوری از میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند. این خطوط میدان بر صفحه حامل رسانا عمود بوده و مرکز آن محور رسانا می‌باشد. در هنگام جوشکاری، این میدان مغناطیسی، روی قطعه فولادی و در طول شکاف جوش قرار می‌گیرد. میدان مغناطیسی روی صفحه مشکلی ایجاد نمی‌کند اما تمرکز نامساوی آن در طول شکاف یا اطراف قوس باعث خم شدن قوس به سمت تمرکز قوی‌تر می‌گردد.

به جز مواردی که وزش قوس بسیار شدید است مراحل اصلاحی خاصی وجود دارد که می‌تواند وزش را از بین برده یا حداقل، شدت آن را کاهش دهد. برای این کار انجام چند یا تمام اقدامات زیر لازم است:

- ۱- تا جائی که ممکن است باید اتصال به زمین را دور از درزی که باید جوشکاری شود، قرار داد.
- ۲- اگر مشکل وزش قوس به سمت عقب وجود داشته باشد، می‌توان کابل اتصال به زمین را در ابتدای جوش قرار داده و جوشکاری را به صورت خال جوش‌های سنگین ادامه داد.
- ۳- اگر مشکل وزش قوس به سمت جلو وجود داشته باشد، باید اتصال به قطعه کار را در انتهای درز جوش قرار داد.
- ۴- باید الکترود را طوری قرار داد که نیروی قوس، انحراف قوس را خنثی کند.
- ۵- باید از کوتاهترین قوس ممکن استفاده شود. این امر به بی‌اثر کردن انحراف قوس توسط نیروهای قوس، کمک می‌کند.
- ۶- باید جریان جوشکاری کاهش داده شود.
- ۷- می‌توان جوشکاری را با خال جوش با استفاده از قسمت اضافی انتهایی ادامه داد.
- ۸- لازم است از جوشکاری مرحله‌ای به صورت چپ‌دستی استفاده شود.

۹- می‌توان از جریان متناوب برای جوشکاری استفاده کرد، که البته ممکن است به این دلیل، لازم باشد الکترود جوشکاری نیز تعویض گردد.

۱۰- پیچیدن سیم اتصال به زمین به دور قطعه کار جهت برقراری میدان مغناطیسی، می‌تواند از انحراف قوس جلوگیری کند.

۲۰-۴- عیوب جوش

۲۰-۴- عیوب تکنیکی

پارامترهای جوشکاری نظیر شدت جریان، ولتاژ یا طول قوس و سرعت حرکت متغیرهایی هستند که می‌توانند بر روی ظاهر جوش، راندمان و سهولت عملیات و حتی کیفیت جوش اثر مهمی داشته باشند. شدت جریان کم، گرده جوش بی‌قاعده بوجود آورده و بالای کار قرار می‌گیرد. شدت جریان زیاد، ذوب کامل ایجاد کرده اما توأم با ترشح زیاد ذرات می‌باشد و احتمالاً باعث سوراخ شدن و سوختن موضع جوش نیز می‌شود.

ولتاژ کم، گرده جوش بی‌قاعده و جوشی بدون نفوذ کافی تولید می‌کند و تمایل به محبوس کردن سرباره در جوش افزایش می‌یابد. ولتاژ زیاد، همراه با ترشح بوده و تمایل جوش به جذب نیتروژن از هوا افزایش می‌یابد که نتیجه آن ایجاد حباب یا خلل و فرج در جوش خواهد بود.

سرعت زیاد، گرده جوش باریک و لاگر ایجاد و احتمالاً باعث سوختگی کناره در لبه جوش می‌شود. سرعت کم، تولید حوضچه جوش بزرگ کرده که کنترل آن ساده نخواهد بود و احتمالاً مذاب به اطراف جاری می‌شود.

۲۰-۴- عیوب متالورژیکی

کیفیت اتصال جوش باید به گونه‌ای باشد که در طول کار و بعد از آن، انتظارات طراح و محاسب را برآورد نماید. جهت رسیدن به این مقصود، اتصال باید خصوصیات مکانیکی موردنیاز را داشته باشد. به این منظور جوش ممکن است نیاز به یک ریزساختار و ترکیب شیمیایی مشخص داشته باشد. اندازه و شکل خاص باشد و همانند استحکام آن به این موارد مقاومت در برابر خوردگی را نیز بایستی اضافه کرد و در نهایت

همه این‌ها تحت تأثیر مواد پایه، مواد جوشکاری و روش جوشکاری قرار دارند.

فرآیند SMAW یک فرآیند دستی است و کیفیت جوش به مهارت جوشکار بستگی دارد. بنابراین مواد مصرفی باید به دقت انتخاب شوند، جوشکار باید ماهر و با تجربه بوده و دستورالعمل‌های جوشکاری را نیز صحیح انجام دهد.

طبعتاً اتصالات جوش خورده دارای انواع و شکل‌های متفاوتی از ناپیوستگی‌ها و عیب‌هایی می‌باشند. اگر این ناپیوستگی‌ها از حد مجاز بیشتر نباشد مشکلی ایجاد نمی‌کنند. اما اگر از سطح مجاز فراتر روند، وجود آنها نقص به شمار می‌رود. این سطوح مجاز با توجه به نوع سفارش، قرارداد، حجم کار، ملزمومات کار و ... متفاوت خواهد بود.

موارد ناپیوستگی زیر برخی اوقات در قطعات جوشکاری با فرآیند SMAW دیده می‌شود.

۱- تخلخل

۲- حبس سرباره

۳- ذوب ناقص

۴- ترک‌ها

۲۱-۴ آشنایی با عیوب متداول در جوشکاری

در جوش نقاطی و عیب‌های مختلفی ممکن است بوجود آیند و چنانچه با استاندارد در نظر گرفته شده برای جوش حاصل از نظر اندازه و شکل مطابقت نداشته باشند لازم است عیب برطرف گردد. هم چنین منشاء یا عوامل ایجاد کننده عیوب نیز بسیار متنوع هستند که در این قسمت به مهمترین آنها می‌پردازیم.

آزمون پایانی

- ۱- شش متغیر تاثیرگذار روی کیفیت جوش را بنویسید؟
- ۲- مزیتهای جریان مستقیم و متناوب (CA) در جوشکاری قوس الکترود دستی چیست.
- ۳- روش قوس در چه نوع جریان جوشکاری اتفاق میافتد؟
- ۴- منحنی جریان ولتاژ در منابع تغذیه جوشکاری الکترود دستی از چه نوعی هستند؟
- ۵- چه فاکتورهایی در انتخاب منبع تغذیه جوشکاری نقش دارند؟
- ۶- شش وضعیت جوشکاری را نام ببرید؟
- ۷- چهار نوع اتصال را در قطعات جوشکاری نام ببرید؟
- ۸- شدت جریان جوشکاری بر چه اساسی انتخاب میشود؟
- ۹- سیکل کاری در منابع تغذیه جوشکاری به چه مفهومی است؟
- ۱۰- منظور از طول قوسی جوشکاری چیست و کوتاه یا بلند بودن آن چه تاثیری روی جوش دارد؟

توانایی جوشکاری در سطح E2

EWF -E2			Practical exercises					تمرین عملی جوشکاری در سطح E2		
NO.	جدول زمان Recommended time		نحوه جوشکاری Type of weld	Recommended thickness mm	Position	sketch	الكتروود		نحوه های Remarks	
	ساعت hours	کل ساعت Total hours					Stick electrode type	روپوش در ۰ mm		
1	2	2	Introduction							
2	24	26	Fillet weld T-joint	5-13	PD		R.B	2.5,3.2		
3	4	30	Fillet weld T-joint	80-100° x 3-5	PB		R.B	2.5,3.2		
4	16	46	Fillet weld T-joint	~ 160° x 5	PF		R.B	2.5,3.2		
5	14	60	Fillet weld T-joint	50-80° x 3-5	PF		R.B	2.5		
6	20	80	Fillet weld T-joint	50-80° x 3-5	PD		R.B	2.5		

جوشکاری قوس الکترود دستی با طرح اتصال T در وضعیت PD


نکات ایمنی (کترول شود)

- ۱- کابل های ورودی به دستگاه باید سالم و با اجسام تیز و برنده در تماس نباشد.
- ۲- ماسک جوشکاری سالم و دارای شیشه با درجه تیرگی مناسب و نیز شیشه سفید تمیز باشد.
- ۳- اجسام قابل احتراق کاملاً از اطراف محل جوشکاری دور باشند.
- ۴- سیستم تهویه کارگاه قبل از شروع کار روشن باشد.

جدول وسایل کار			
ردیف	نام وسیله	مشخصات	تعداد
۱	کابل های دستگاه	طول ۳ متر	۲
ادستگاه	رکتیفاير جوش	تا ۳۰۰ آمپر	۲
	انبر قطعه گیر	استاندارد	۱
	چکش جوش	معمولی	۱
	برس	با سیم فولادی	۱

جدول وسایل ایمنی			
ردیف	نام وسیله	مشخصات	تعداد
۱	ماسک	کلامی	۱
۲	پیش بند	چرمی	۱
۳	دستکش	چرمی	۱ جفت
۴	لباس کار	مناسب بدن	۱ دست
۵	پابند	چرمی	۱ جفت
۶	کفش ایمنی	اندازه پا	۱ جفت

جدول مواد لازم				
ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	ورق فولادی	۱۵۰×۱۰۰×۶	۶	از هر دو طرف طرح اتصال می توان برای تمرین استفاده کرد
۲	ورق فولادی	۱۵۰×۱۰۰×۶	۶	قطر ۳/۲۵
۳	الکترود	۶۰۱۳-E	۵۰	قطر ۳/۲۵

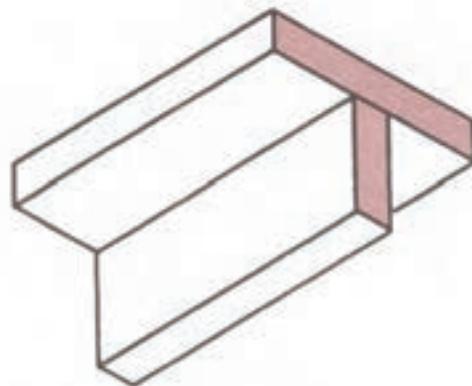

نوع جریان و قطبیت	نوع اتصال	نوع جوش	وضعیت جوشکاری	تعداد	ابعاد (میلی‌متر)	جنس	شماره نقشه کار: E۶-۱
متناسب با نوع الکترود	T	گوشه	(PD) تخت	۲	۱۵۰×۱۰۰×۶	۸۴۳۷	مشخصات قطمه کار
فرآیند جوشکاری: قوس الکتروودستی با الکترود روپوش دار	سایز الکترود: $\phi=3.25$	نوع الکترود: E7018 یا E6013					
هدفهای آموزش: جوشکاری با طرح اتصال T در وضعیت PD							

مراحل انجام کار



۳- دستگاه رکتی‌فایبری را که برای جوشکاری با فرآیند الکترود دستی انتخاب شده با رعایت نکات ایمنی راهاندازی نمایید و آمپر مناسب را تنظیم کنید.

۴- یک عدد الکترود E6013 با قطر $3/25$ را مطابق شکل در دهانه انبر جوشکاری قرار دهید و چک کنید که لقی نداشته باشد.



۵- انبر را در محل مناسب قرار دهید.

۵- ماسک کلاهی را برای استفاده خود آماده نمائید و شیشه‌های آن را تمیز کنید.





۶- کابل انبر الکترودگیر را به ترمینال (–) دستگاه وصل کنید و دقت کنید لقی نداشته باشد.


۷- قطعه کارها را پس از تمیز کردن روی میز کار در محلی قرار دهید که دست شما با انبر جوشکاری و الکترود به راحتی قابلیت مانور و جابه‌جایی روی قطعه کار را داشته باشد.



۸- دو قطعه کار را مطابق شکل روی هم قار دهید و پس از گونیا کردن در سه نقطه از دو طرف بوسیله خال جوش زدن محکم کنید.

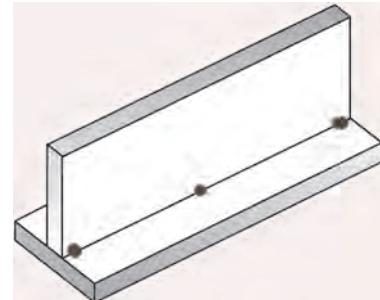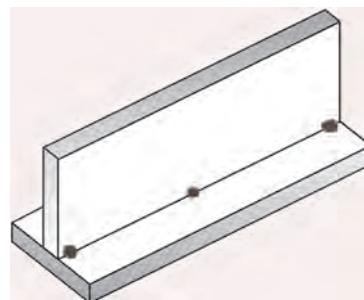

۹- قطعه کار خال جوش زده را روی میز کار در وضعیت PD مطابق شکل محکم نمائید.

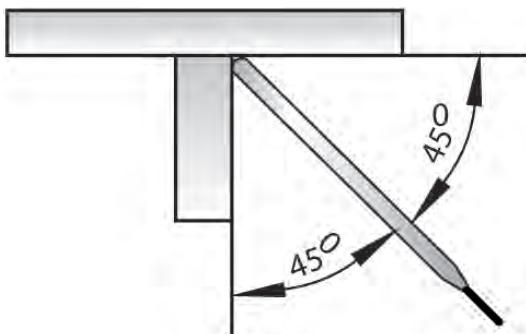

۱۰- پس از بررسی مجدد دستگاه و قرار گرفتن در موقعیت مناسب نسبت به قطعه کار و نیز تنظیم زاویه الکترود تحت نظرارت مربی شروع به جوشکاری کنید.

۱۱- پس از تکمیل پاس اول به کمک چکش جوشکاری و برس سیمی سطح جوش را تمیز نمایید و به مربی خود نشان دهید.

۱۲- در طرف دیگر درز اتصال مطابق دستورالعمل مذکور یک پاس جوش ایجاد کنید و برای پاس دوم آماده شوید.



۱۳- مطابق شکل پاسهای دوم و سوم را در دو طرف پاس اول جوشکاری اجرا نمایید.

۱۴- در پایان سطح قطعه کار را تمیز کرده و آنرا تحويل دهید تا قطعه کار بعدی را تحويل بگیرید.

۱۵- قطعه کار دوم را مطابق قطعه کار اول جوشکاری نمایید.



۱۶- در قطعه کار سوم پاس‌های جوش را مطابق شکل زیر روی هم ایجاد نمایید.



۱۷- در پایان دستگاه جوشکاری را خاموش کنید، میز کار را تمیز نمایید و ابزار و تجهیزات جوشکاری را تحویل دهید.

جوشکاری لوله به ورق به روش قوس الکترود دستی در وضعیت PB

نکات ایمنی (کترول شود)

۱- موقع جوشکاری دستگاه تهويه محل کار روشن باشد.

۲- موقع برداشتن برابره از روی جوش از عینک حفاظتی استفاده کنید.

۳- ته الکترودهای داغ را در ظرف فلزی بیاندازید

۴- مواظب اطرافیان از نظر اشعه های مضر قوس باشید

جدول وسایل کار


تعداد	مشخصات	نام وسیله	ردیف
۲	طول ۳ متر	کابل های دستگاه	۱
دستگاه	تا ۳۰۰ آمپر	رکتیفاير جوش	۲
	استاندارد	انبر قطعه گیر	۳
	معمولی	چکش جوش	۴
	با سیم فولادی	برس	۵
	معمولی	سوزن خط کش	۶
	فولادی	خط کش ۳۰ سانتی	۷
	معمولی	سننه نشان	۸
	۳۰۰ گرمی	چکش	۹

جدول وسایل ایمنی

تعداد	مشخصات	نام وسیله	ردیف
۱	کلاهی	ماسک	۱
۱	چرمی	پیش بند	۲
۱ جفت	چرمی	دستکش	۳
۱ دست	مناسب بدن	لباس کار	۴
۱ جفت	چرمی	پابند	۵
۱ جفت	اندازه پا	کفشه ایمنی	۶

جدول مواد لازم

ملاحظات	تعداد	مشخصات	نام	ردیف
استاده از هر دو روی ورق	۲	۱۵۰×۱۰۰×۶	ورق فولادی	۱
۳/۲۵ قطر	۳۰	ضخامت ۳ تا ۵، قطر ۸۰ تا ۱۰۰ و ارتفاع ۷۰ تا ۱۰۰ میلیمتر	لوله فولادی	۲
۳/۲۵ قطر	۱۶	E-۶۰۱۳	الکترود	۳

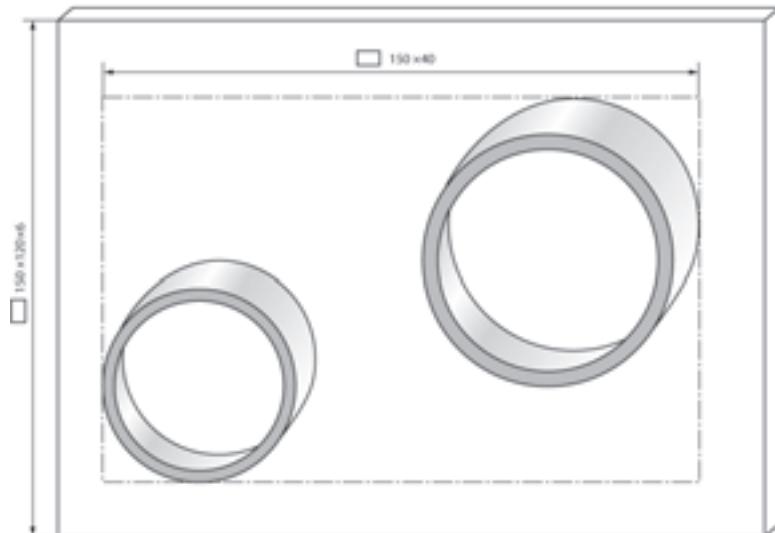

شماره نقشه کار: E2-۱	مشخصات قطعه کار	تعداد (میلی متر)	ابعاد (میلی متر)	جنس	وضعیت جوشکاری	نوع جوش	نوع اتصال	نوع جریان و قطبیت
مشابه نقشه کار	مشابه نقشه کار	۲	۱۵۰×۱۰۰×۶	st37	تحت (PB)	گوشہ	T	متناوب با نوع الکترود
فرآیند جوشکاری: قوس الکتروودستی با الکترود روپوش دار	نوع الکترود: E7018 یا E6013	۳.۲۵	سایز الکترود:	ϕ=3.25				
هدف های آموزش: جوشکاری لوله به ورق در وضعیت PB								

مراحل انجام کار

- ۱- تجهیزات ایمنی فردی (شامل پیش‌بند- دست‌کش، ماسک و ساق‌بند) را پوشید و آماده جوشکاری شوید.
- ۲- وسائل ایمنی، ابزار و تجهیزات جوشکاری را تدارک بینید(تحویل بگیرید).
- ۳- دستگاه جوشکاری را روشن کرده و آنرا آماده به کار نماید(اتصالات را محکم و متغیر های جریان جوشکاری را مناسب برای الکتروود E6013 و قطر $\frac{3}{25}$ میلی متر تنظیم کنید)




- ۴- یک عدد الکتروود E6013 را در دهانه انبر جوشکاری قرار دهید و دقیق کنید درست در شیار انبر جا گرفته باشد.



- ۵- قطعات کار را مطابق شکل آماده کنید(تمیز نمایید) و بوسیله خال جوش زدن آنها را در موقعیت مناسب روی ورق فولادی محکم نمایید.



۶- قطعه کار را روی میز جوشکاری در محل مناسب قرار دهید و توجه داشته باشید زیر قطعه عاری از جرقه‌های جوش باشد در صورت وجود جرقه‌ها با اینمی کامل با استفاده از قلم و چکش یا سنگ سنبلاد تمیز کنید.

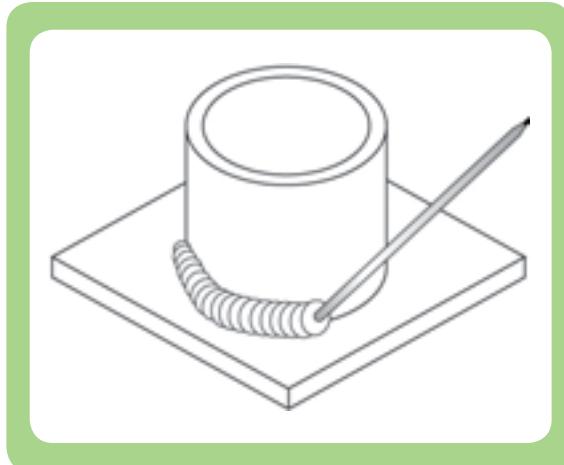

۷- پس از بررسی مجدد دستگاه و قرار گرفتن در موقعیت مناسب نسبت به قطعه کار و نیز تنظیم زاویه الکترود تحت نظرارت مربی شروع به جوشکاری کنید.

دقت کنید حرکت دست شما بدون نوسان و با سرعت مناسب باشد تا پهنه‌ای جوش با اندازه مورد نظر ایجاد شود.



؟



۸- در انتهای خط جوش و هنگام قطع قوس الکترود را کمی به کار نزدیک کنید و پس از اندکی مکث در جهت عکس حرکت پیشروی از قطعه کار جدا کنید.

۹- پس از پاک کردن شلاکه (گل جوش) با استفاده از چکش جوشکاری و برس سیمی قطعه کار جوشکاری شده را برای بررسی به مربی نشان دهید (با او مشورت کنید).

نکات ایمنی (کترل شود)

موقع پاک کردن شلاکه‌ها از روی خط جوش‌ها حتماً از عینک ایمنی مناسب استفاده کنید.

- ۱۰- قطعه کار بعدی را مطابق دستورالعمل قبلی جوشکاری کنید (تمرین نمائید).
- ۱۱- در پایان کار ابزار و وسائل را جمع‌آوری کرده، میز کار را تمیز و مرتب کنید و ابزار و وسائل را به انبار تحویل دهید.

جوشکاری لوله به ورق به روش قوس الکترود دستی در وضعیت PF

نکات ایمنی (کنترل شود)

- ۱- قطعات بی مصرف و مزاحم را از محل کار دور کنید
- ۲- با توجه به تابلو برق از وجود هر سه فاز جریان اطمینان حاصل کنید (هر سه لامپ سیگنال روشن باشد)
- ۳- شیشه های ماسک را تمیز کرده و در صورت لزوم شیشه سفید و محافظ شیشه مات ماسک را عوض کنید
- ۴- از روشن بودن تهویه محل کار اطمینان حاصل کنید.

جدول وسایل کار			
ردیف	نام وسیله	مشخصات	تعداد
۱	کابل های دستگاه	طول ۳ متر	۲
۲	رکتیفاير جوش	تا ۳۰۰ آمپر	ادستگاه
۳	انبر قطعه گیر	استاندارد	
۴	چکش جوش	معمولی	
۵	برس	با سیم فولادی	
۶	سوزن خط کش	معمولی	
۷	خط کش ۳۰ سانتی	فولادی	
۸	سبه نشان	معمولی	
۹	چکش	۳۰۰ گرمی	

جدول وسایل ایمنی			
ردیف	نام وسیله	مشخصات	تعداد
۱	ماسک	کلاهی	۱
۲	پیش‌بند	چرمی	۱
۳	دستکش	چرمی	۱ جفت
۴	لباس کار	مناسب بدن	۱ دست
۵	پابند	چرمی	۱ جفت
۶	کفشهایمنی	اندازه پا	۱ جفت

جدول مواد لازم				
ردیف	نام	مشخصات	تعداد	ملاحظات
۱	ورق فولادی	۱۵۰×۱۰۰×۶	۲	-
۲	لوله فولادی	ضخامت ۵، قطر ۱۶۰ و ارتفاع ۵۰ تا ۸۰ میلیمتر	۴	۲۵/۳
۳	لوله فولادی	ضخامت ۳ تا ۵، قطر ۵۰ تا ۸۰ و ارتفاع ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر	۴	۲۵/۳
۴	الکترود	E- ۶۰۱۳	۱۶	قطر ۲۵/۳



نوع جریان و قطبیت	نوع اتصال	نوع جوش	وضعیت جوشکاری	تعداد	ابعاد (میلی متر)	جنس	E۲-۳
متناسب با نوع الکترود	T	گوشه	(PF)	تحت	۲	۱۵۰×۱۰۰×۶	S۴۳۷
فرآیند جوشکاری: قوس الکتروودستی با الکترود روپوش دار	سايز الکترود: $\phi=3.25$	نوع الکترود: E7018 یا E6013	هدف های آموزش: جوشکاری لوله به ورق در وضعیت PF				

مراحل انجام کار

۱- لباس کار مناسب پوشید و آماده به کار شوید.

۲- وسایل ایمنی فردی و تجهیزات کار را فراهم کنید (از ابزار تحویل بگیرید) و آنها را از نظر ایمنی بررسی نمائید.



۳- قطعه کار را تحویل گرفته و در صورت لزوم با واير برس يا برس سيمى از زنگار و آلو دگى هاي ديگر تميز کنيد.



۴- مطابق آنچه که در شکل مشاهده می‌شود قطعه کار را خط کشی کنید.



(ج)



(الف)



(د)



(ب)

۵- دستگاه جوشکاری را آماده به کار نمایید، فیش کابل های جوشکاری را از نظر لقی کنترل و از سلامت عایق انبر جوشکاری و کابل ها اطمینان حاصل کنید.



۶- الکترود انتخاب شده را در دهانه انبر قرار دهید.



- ۷- آمپر مناسب را تنظیم نموده و روی قطعه قراشه فولادی که برای روشن کردن قوس الکترود روی میز تدارک شده است روشن شدن قوس را آزمایش کنید.
- ۸- قطعه کار را در مرکز ورق فولادی قرار دهید و آنرا بوسیله خال جوش محکم نمایید.



- ۹- قطعه کار را روی میز جوشکاری در وضعیت PF قرار دهید و پس از بررسی مجدد دستگاه و قرار گرفتن در موقعیت مناسب نسبت به قطعه کار و نیز تنظیم زاویه الکترود تحت نظارت مربی شروع به جوشکاری کنید.

- ۱۰- خطوط قطعه کار را با توجه به زاویه و راستای مناسب الکترود جوشکاری کنید. دقت کنید پیش روی در امتداد خطوط باشد و نوک الکترود بدون نوسان با سرعت مناسب در جهت مسیر جوشکاری حرکت کند.



- ۱۱- اگر در حین جوشکاری بدليلی قوس فقط شودو یا در موقع تعویض الکترود قبل از شروع مجدد قوس باید گل جوش انتهای گرده جوش را تمیز کنید و در شروع مجدد، قوس الکتریکی را کمی جلوتر ایجاد کنید سپس نوک الکترود را بطرف چاله جوش قبلی هدایت نموده و بعد به حرکت پیش روی جوش ادامه دهید.

۱۲- در انتهای خطوط جوش برای اینکه چاله جوش ایجاد نشود، الکترود را به کار نزدیک کرده (طول قوس کوتاه) کمی مکث کنید و در جهت عکس حرکت پیشروی، الکترود را از قطعه کار دور کنید تا قوس قطع شود هم چنین دقت کنید سرعت پیشروی جوشکاری به اندازه‌ای باشد که پهنهای گرده جوش مناسب باشد.



۱۳- پس از اتمام جوشکاری لوله با قطر معادل ۱۶۰ میلی متری به ورق در مراحل بعدی تمرين ابتدا اجرای جوشکاری را روی لوله با قطر کمتر اجرا کنید، سپس با قرار دادن لوله قطورتر روی لوله با قطر کمتر تمرين جوشکاری را دنبال می‌کنیم.





۱۴- تفاله‌ها (شلاکه‌ها) و جرقه‌ها را با چکش و برس سیمی کاملاً از روی گرده جوش پاک کنید و در صورت لزوم با قلم و چکش جرقه‌های چسبیده در اطراف گرده جوش را از روی قطعه بردارید

۱۵- در این تمرین از مربی خود راهنمائی بخواهید و برای بررسی و رفع ضعف‌ها قطعه کار اجرا شده را به مربی خود نشان دهید.

۱۶- در انتهای کار جوشکاری وسائل را جمع‌آوری کرده و میز کار را تمیز کنید،

جوشکاری لوله به ورق به روش قوس الکترود دستی در وضعیت PD

نکات ایمنی (کترل شود)

- قبل از شروع کار از روشن بودن هواکش‌های مخصوص جوشکاری در کارگاه اطمینان حاصل کنید.
- موقع برداشتن سرباره‌های داغ از روی گرده جوش از عینک سفید حفاظتی استفاده کنید.

جدول وسایل کار			
تعداد	مشخصات	نام وسیله	ردیف
۲	طول ۳ متر	کابل های دستگاه	۱
دستگاه	نا ۳۰۰ آمپر	رکتیفاير جوش	۲
	استاندارد	انبر قطعه گیر	۳
	معمولی	چکش جوش	۴
	با سیم فولادی	برس	۵
	معمولی	سوزن خط کش	۶
	فولادی	خط کش ۳۰ سانتی	۷
	معمولی	سننه نشان	۸
	۳۰۰ گرمی	چکش	۹

جدول وسایل ایمنی			
تعداد	مشخصات	نام وسیله	ردیف
۱	کلاهی	ماسک	۱
۱	چرمی	پیش‌بند	۲
۱	چرمی	دستکش	۳
۱	مناسب بدن	لباس کار	۴
۱	چرمی	پابند	۵
۱	اندازه پا	کفش ایمنی	۶

جدول مواد لازم				
ملاحظات	تعداد	مشخصات	نام	ردیف
استاده از هر دو روی ورق	۲	۱۵۰×۱۲۰×۶	ورق فولادی	۱
قطر ۳/۲۵	۴	ضخامت ۳ تا ۵ قطر ۸۰ تا ۱۰۰ و ارتفاع ۷۰ تا ۱۰۰ میلیمتر	لوله فولادی	۲
قطر ۳/۲۵	۱۶	E-۶۰۱۳	الکترود	۳



شماره نقشه کار: E۲-۴	جنس	ابعاد (میلی متر)	تعداد	و ضعیت جوشکاری	نوع جوش	نوع اتصال	نوع جریان و قطیبیت
مشخصات قطعه کار	St37	۱۵۰×۱۰۰×۶	۲	تحت (PD)	گوشہ	T	متناسب با نوع الکترود
فرآیند جوشکاری: قوس الکتروودستی با الکترود روپوش دار						نوع الکترود: E7018 یا E6013	سایز الکترود: $\phi=3.25$
هدفهای آموزش: جوشکاری لوله به ورق در وضعیت PD							

مراحل انجام کار

۱- لباس کار بپوشید. وسائل ایمنی، تجهیزات و ابزار لازم جوشکاری را فراهم نماید و آنها از نظر ایمنی و سلامت کنترل کنید.

۲- قطعه کار را تحویل گرفته و سطوح آنرا با برس سیمی یا واير برس ضمن در نظر گرفتن موارد ایمنی تمیز کنید



۳- قطعات را پس از خط کشی مطابق آنچه آموخته اید موئناژ نمایید.



۴- دستگاه جوشکاری را راه اندازی و تنظیم کنید.



۵- انبر جوشکاری، کابل‌های دستگاه و محیط کار را بررسی کنید و توجه داشته باشد محیط کار این باشد.



۶- قطعه کار را پس از خال جوش زدن در وضعیت مورد نظر (PD) محکم نمائید



۷- پس از بررسی دستگاه و قرار گرفتن در موقعیت مناسب نسبت به قطعه کار و نیز تنظیم زاویه الکترود تحت نظرارت مرتبی شروع به جوشکاری کنید.

۸- در پایان کار دستگاه جوشکاری را خاموش کرده، وسائل را جمع‌آوری و میزکار را تمیز و مرتب کنید.

منابع

- * Metallurgy of welding lancaster, tohn Fredrik-6th ed. - 1999
- * Welding Inspection Technology-American Welding Society-4th ed.- 2000.
- * Aws welding Handbook 7th ed-Vol.2
- * Aws D1.1-structural welding code-steel-2000
- * Aws B1.11-Guide for the Visual Inspection of welds-1988.
- * Iso 5817-welding-fusion-welded Toints in steel-nickel, titanium & thair alloys-Quality level for imperfections-2003 (E).
- * Welded Toim design-Hicks, Jogn Groffrey.
- * Welding metallurgy-sindo kou
- * Iso 2553-welded, brazed and soldered Ioints-symbolic representaion on draulings.
- * Aws A2.4 standard symbols for welding, Brazing, and Nondestructive Examination.

جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روپوش دار - جلد اول و دوم - علی شاهدی سازمان پژوهش و

برنامه ریزی آموزشی - ۱۳۸۵

جوشکاری - استاد رحیمی - وزارت آموزش و پرورش - ۱۳۷۳

