

پودمان پنجم

ریخته‌گری دوغابی



یکی از روش‌های متداول در تولید سرامیک‌ها، روش ریخته‌گری دوغابی است. با این روش می‌توان بدندهایی در ابعاد و آشکال گوناگون شکل دهی کرد. در روش ریخته‌گری دوغابی بدندهای سرامیکی از طریق ریختن دوغاب در یک قالب جاذب آب، تولید می‌شوند.

واحد یادگیری ۶

شاپیستگی ریخته‌گری دوغابی

آیا تا به حال
پی برده‌اید

چگونه می‌توان از دوغاب سرامیکی قطعه تولید کرد؟

در روش ریخته‌گری دوغابی چه عواملی بر محصول نهایی اثرگذار است؟

چه بدندهایی با روش ریخته‌گری دوغابی شکل داده می‌شوند؟


هدف از این شاپیستگی، فراگیری دانش و مهارت شکل‌دهی بدندهای سرامیکی به روش ریخته‌گری دوغابی به شیوه‌های توپر و توخالی است. در این واحد، کسب مهارت ریخته‌گری و توجه به عوامل مؤثر بر کیفیت محصولات در شکل‌دهی مانند نحوه ریختن دوغاب درون قالب و خروج صحیح بدنه از قالب، در نظر گرفته شده است.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام واحد یادگیری و کسب شاپیستگی آن، هنرجویان قادر به شکل‌دهی بدنه سرامیکی به روش ریخته‌گری دوغابی خواهند بود. همچنین توانایی مونتاژ بدندهای ریخته‌گری را کسب می‌نمایند و با عیوب متداول بدندهای ریخته‌گری آشنا می‌شوند.

ریخته گری دوغابی

همان طور که قبلًا بیان شد در روش ریخته گری دوغابی، دوغاب سرامیکی به داخل قالبی که معمولاً از جنس گچ است ریخته می شود و به شکل طرح داخل قالب در می آید. در شکل ۱ مراحل ریخته گری دوغابی توالی نشان داده شده است.

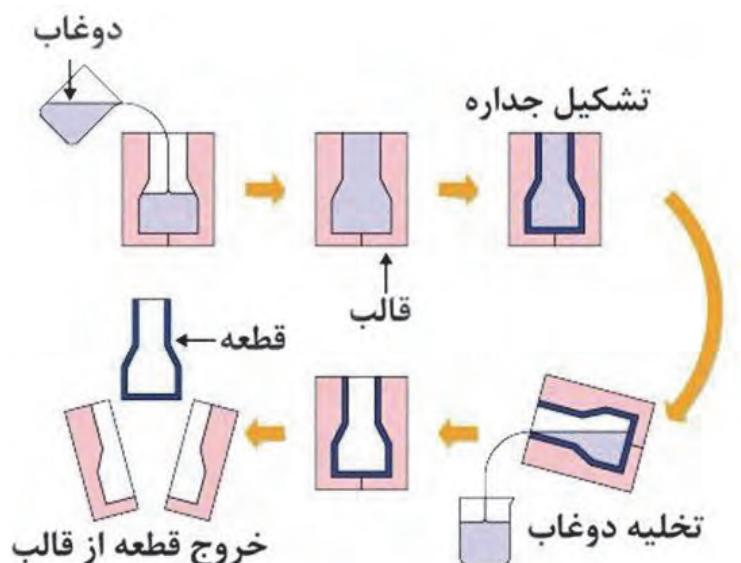

شکل ۱- مراحل ریخته گری دوغابی (توخالی)

به تصاویر زیر نگاه کنید:

به نظر شما چه شباهتی بین آماده سازی ژله و شکلات و روش تولید سرامیک به روش ریخته گری دوغابی وجود دارد؟



ب) تهیه شکلات



الف) تهیه ژله

شکل ۲

بررسی قالب قبل از ریخته‌گری

بررسی قالب‌های موجود در کارگاه قبل از ریخته‌گری چه اهمیتی دارد؟



شکل ۳- قالب‌های کارکرده

لوله‌های مویین موجود در قالب گچی، مکشی را ایجاد می‌کنند که آب موجود در دوغاب را جذب کرده و باعث تشکیل جداره می‌شود. با چندین بار استفاده از قالب‌ها، این لوله‌ها اشباع می‌شوند که باعث کاهش سرعت ریخته‌گری شده و ضخامت جداره تشکیل شده کاهش می‌یابد.

قرار دادن قالب‌ها در هوای آزاد به مدت ۳ الی ۴ روز یا قرار دادن آنها درون خشک‌کن با دمای ۴۵-۵۵ درجه سلسیوس به مدت زمان مناسب، سبب خشک شدن قالب و تخلیه لوله‌های مویین می‌شود. قبل از ریختن دوغاب درون قالب، گرد و غبار آن با اسفنج یا پمپ هوا زدوده می‌شود تا از بروز برخی از عیوب جلوگیری شود.



شکل ۴- زدودن گرد و غبار از قالب

ریخته گری دوغابی

همچنین جدا کردن لایه های دوغاب خشک شده بر روی قالب یا زوائد قالب گچی نیز اهمیت دارد.



شکل ۵- بررسی قالب و جدا کردن لایه های دوغاب خشک شده از آن

بررسی محل اتصال اجزای قالب (پین ها)، قبل از ریختن دوغاب درون قالب، اهمیت دارد تا اطمینان حاصل شود که دوغاب از درون قالب به بیرون نمی ریزد.



شکل ۶- پین های قالب های متعدد

روی قسمت‌هایی از قالب که پیچیدگی زیادی دارند، مقداری پودر تالک پاشیده می‌شود تا بدنه پس از ریخته‌گری راحت‌تر از قالب جدا شود. برای قالب‌هایی که پیچیدگی ندارند نباید تالک استفاده شود، زیرا تالک باعث عدم جذب آب می‌شود.

فعالیت کلاسی



به هر یک از قالب‌های زیر توجه کنید و قالب‌هایی را که نیاز به پاشیدن تالک قبل از ریخته‌گری دارند، مشخص کنید.



ب



الف



پ

بستن قالب

در شکل ۷ مراحل بستن یک قالب چند تکه نشان داده شده است.



شکل ۷- مراحل بستن قالب

گفت و گو کنید



فعالیت کارگاهی



در مورد مشکلات بررسی نکردن قالب قبل از ریخته‌گری دوغابی، گفت و گو کنید.

کار عملی ۱: بررسی قالب‌های موجود در کارگاه

مواد و ابزار: چند نمونه قالب گچی چند تکه.

شرح فعالیت: قالب‌های ریخته‌گری دوغابی موجود در کارگاه را بررسی کنید و هر یک از مواردی را که در بررسی قالب‌ها باید به آنها توجه شود، تعیین کنید.

کار عملی ۲: مهارت باز و بسته کردن قالب گچی

مواد و ابزار: چند نمونه قالب گچی چند تکه.

شرح فعالیت: قالب‌های گچی چند تکه را انتخاب کرده و باز و بسته کردن آنها را چندین بار تمرین کنید.



نکته: در هنگام بستن قالب مواطن باشید تا به پین‌های آن آسیبی وارد نشود.

فعالیت کارگاهی



سرعت ریخته‌گری^۱

با ریختن دوغاب درون قالب، بعد از مدت زمان مشخصی، آن قسمت از دوغاب که در تماس با قالب گچی است به دلیل جذب آب به وسیله قالب، به شکل خمیر درمی‌آید و شکل قالب را به خود می‌گیرد. همان‌طور که در شکل ۸ مشاهده می‌شود آب از طریق لوله‌های مویین جذب دیواره قالب می‌شود.

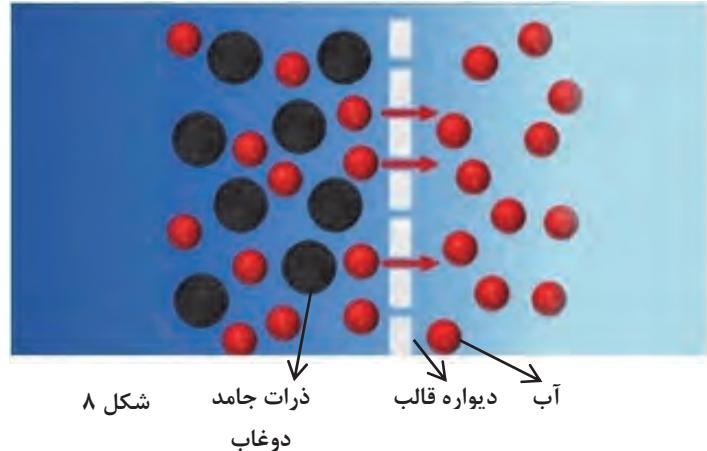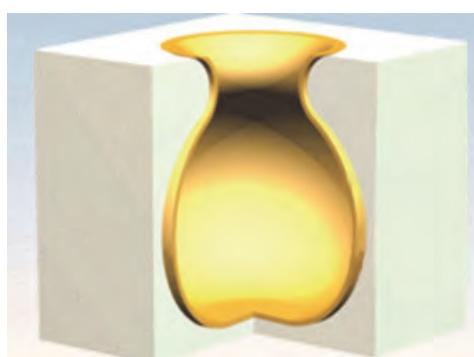

۱- Casting rate

ریخته گری دوغابی

به ضخامت دیواره ایجاد شده در واحد زمان، سرعت ریخته گری گفته می شود که با رابطه زیر به دست می آید.

$$D = Kt^{\frac{1}{2}}$$


در این رابطه، D ضخامت دیواره تشکیل شده (به میلی متر)، t مدت زمان قرار گیری دوغاب در قالب (به دقیقه) و K ضریب ثابت است.

برای تعیین زمان ریخته گری، دوغاب به درون چند قالب یکسان ریخته می شود و هر کدام از قالبها پس از مدت زمان معین (و به اختلاف زمانی ۵ دقیقه) تخلیه می شود. پس از جدا شدن و بیرون آوردن قطعه از قالب، ضخامت جداره تشکیل شده در هر قالب با کولیس اندازه گیری می شود.



شکل ۹ - قالب نمونه برای تعیین سرعت ریخته گری

با داشتن زمان های مختلف و ضخامت جداره، نمودار ضخامت دیواره و مدت زمان قرار گیری دوغاب در قالب ($D - t^{\frac{1}{2}}$) رسم می شود. همان طور که در نمودار ۱ مشاهده می کنید در ابتدا شیب نمودار افزایش می یابد و با گذشت زمان شیب نمودار صفر می شود و ضخامت جداره تشکیل شده، ثابت می شود.

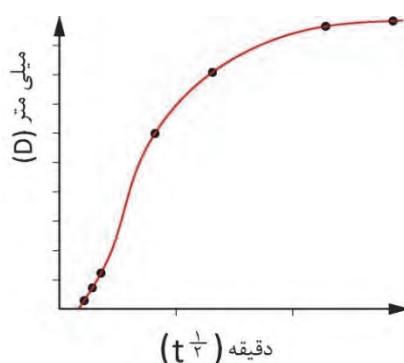

نمودار ۱ - سرعت ریخته گری

سپس تخلیه دوغاب با توجه به سرعت ریخته‌گری و جداره مناسب صورت می‌گیرد.



شکل ۱۰

چه عواملی بر سرعت ریخته‌گری دوغاب‌ها اثرگذار است؟



ب



الف

شکل ۱۱


سرعت ریخته‌گری دوغاب عامل مهمی در تعیین ضخامت بدنه خام و سرعت تولید است. به همین دلیل یکی از مهمترین خواص دوغاب‌ها سرعت ریخته‌گری آنها است. مهمترین عوامل مؤثر بر سرعت ریخته‌گری در نمودار ۲ نشان داده شده‌اند.



نمودار ۲ - عوامل مؤثر بر سرعت ریخته‌گری

ریخته گری دوغابی

از مهم‌ترین عوامل مؤثر در سرعت ریخته گری، مقاومت دیواره ایجاد شده در برابر عبور آب است. با قرارگیری دوغاب در قالب، در ابتدا سرعت تشکیل دیواره زیاد است و سپس دیواره تشکیل شده به عنوان سدی در برابر نفوذ آب به قالب گچی عمل می‌کند که باعث می‌شود سرعت ریخته گری به مرور کاهش و سپس ثابت شود. همان‌طور که در شکل ۱۲ می‌بینید L_1 دیواره متراکم ایجاد شده در مجاورت قالب است که مانند سدی در برابر نفوذ آب است.

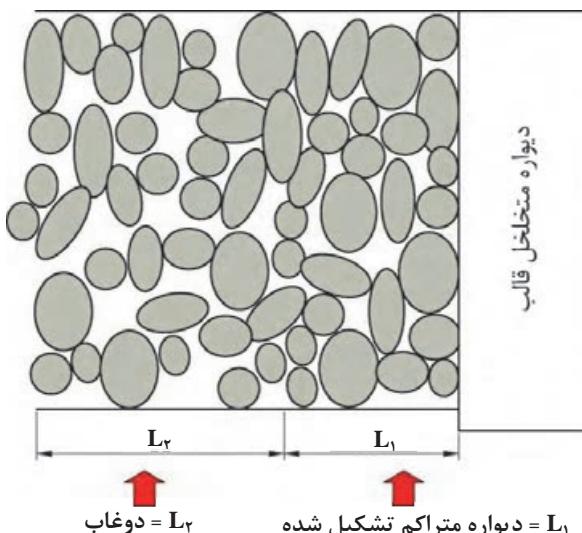

شکل ۱۲

چگالی دوغاب نیز بر سرعت ریخته گری تأثیر زیادی دارد. چگالی دوغاب، نسبت بین مواد جامد و آب است که تا حدامکان باید بالا باشد. برای ایجاد دوغاب با چگالی بالا و گرانروی مناسب، استفاده از روان‌سازها ضرورت دارد. افزایش مقدار آب، علاوه بر کاهش چگالی دوغاب، باعث اشباع شدن سریع‌تر قالب می‌شود که سرعت ریخته گری را کاهش می‌دهد.

فکر کنید

به چه دلیل چگالی دوغاب باید تا حد امکان بالا باشد؟



قالب گچی نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده در ضخامت لایه ریخته گری شده به حساب می‌آید. میزان تخلخل قالب گچی، توزیع تخلخل‌ها، قطر تخلخل‌های موجود و میزان رطوبت قالب گچی بر روی جذب آب و ضخامت لایه ریخته گری شده تأثیر دارند.

تحقيق کنید

درباره اثر دما و فشار بر سرعت ریخته گری دوغابی تحقیق کنید.



مراحل اجرای کار ریخته‌گری دوغابی

در شکل زیر بدن‌های مختلفی که با روش ریخته‌گری دوغابی شکل‌دهی شده‌اند نشان داده شده است.



شکل ۱۳- محصولات ریخته‌گری دوغابی

ریخته‌گری دوغابی به دو روش دستی و ماشینی انجام می‌شود که در شکل ۱۴ مشاهده می‌کنید.



ب) ریخته‌گری دوغابی به روش ماشینی



الف) ریخته‌گری دوغابی به روش دستی

شکل ۱۴

ریخته گری دوغابی

مراحل ریخته گری دوغابی دستی عبارت اند از:

- ۱- بستن قالب: قالب های ریخته گری معمولاً چند جزئی هستند. بنابراین قبل از ریخته گری، اجزای قالب مورد نظر اتصال (چفت و بست) داده می شوند، سپس نوارهای لاستیکی به دور قالب قرار می گیرند تا دوغاب از محل اتصال قالبها خارج نشود (شکل ۱۵).



شکل ۱۵- روش های مختلف بستن قالب

فکر کنید

آیا در هر یک از قالب ها، نحوه قرار گیری نوارهای اطراف قالب صحیح است؟ چرا؟



شکل ۱۶

۲- بررسی دوغاب: لازم است ویژگی‌های دوغاب مورد نظر مانند گرانزوی و چگالی مورد بررسی قرار گیرد (شکل ۱۷).



شکل ۱۷- بررسی گرانزوی

سپس دوغاب برای ایجاد یکنواختی و جلوگیری از تهنشین شدن با استفاده از همزن حداقل به مدت ۱۰ دقیقه هم زده می‌شود (شکل ۱۸).



شکل ۱۸- هم زدن دوغاب قبل از ریخته‌گری

ریخته گری دوغابی

نکته

در صنعت برای همزدن دوغاب از دستگاه بلانجر استفاده می شود که پره های پارویی شکل دارد (شکل ۱۹).



شکل ۱۹

فکر کنید



برای ایجاد یکنواختی، قبل از ریخته گری باید هم زدن دوغاب با چه سرعتی (آرام یا تند) انجام شود؟ چرا؟

۳- ریختن دوغاب درون قالب: در این مرحله، دوغاب به آرامی در داخل قالب (کاملاً تا سر آن) ریخته می شود. پس از ریختن، دوغاب درون قالب چرخانده می شود و ضربه های آرامی به قالب زده می شود تا حباب های هوا خارج شوند و دوغاب در کل قالب به طور یکنواخت قرار گیرد.



۳




۲



۱

شکل ۲۰- ریختن دوغاب در قالب

همان طور که در شکل ۲۱ نشان داده شده است، دوغاب باید در مرکز قالب ریخته شود و این کار نباید از کناره‌های قالب انجام شود.

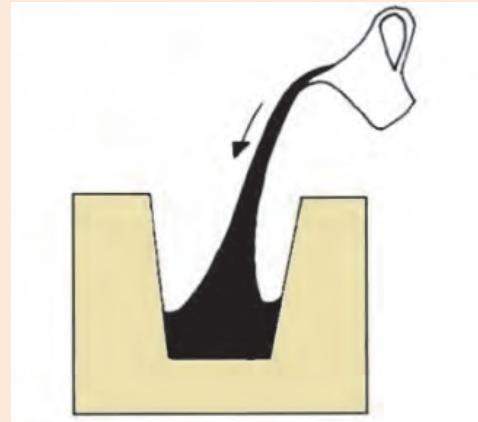

شکل ۲۱- روش صحیح ریختن دوغاب درون قالب

در هنگام تشکیل جداره، حجم دوغاب درون قالب به مرور کم می‌شود. بنابراین نیاز به افزودن دوباره دوغاب است تا قالب پر شود. به همین منظور در دهانه قالب گچی، یک حلقه (دوغاب خور) در نظر گرفته می‌شود.

برای افزودن دوغاب اضافی درون قالب می‌توان قیفی بالای آن در نظر گرفت که باعث ایجاد ستونی از دوغاب بالای قالب می‌شود. میزان افزودن دوغاب به قالب ریخته‌گری با توجه به شکل قالب و ضخامت بدنه مورد نظر تغییر می‌کند.



شکل ۲۲- قیف بالای دوغاب


■ ریخته گری دوغابی

۴- **تخلیه دوغاب اضافی:** به دوغاب درون قالب با توجه به سرعت ریخته گری فرصت داده می شود تا دیواره تشکیل شود. سپس میزان انقباض و تشکیل جداره بررسی می شود (شکل ۲۳).



شکل ۲۳

در بدنه های توخالی پس از تشکیل ضخامت موردنظر، دوغاب اضافی تحت زاویه مشخص تخلیه می شود. سپس قالب به پشت قرار داده می شود تا کل دوغاب اضافی به طور کامل خارج شود.

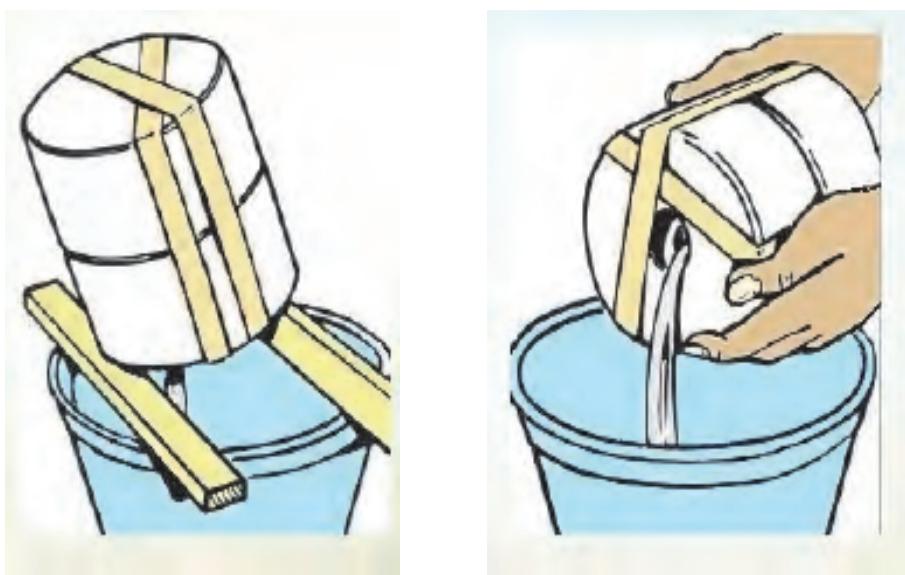

شکل ۲۴- تخلیه دوغاب اضافی

نکته

در قالب‌های بزرگ که در کارخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند تخلیه دوغاب از مجرای زیر قالب انجام می‌شود.



شکل ۲۵- مجرای زیر قالب جهت تخلیه دوغاب

بدنه‌های توپر نیاز تخلیه دوغاب ندارند و کل دوغاب درون قالب برای تشکیل بدنه مصرف می‌شود. با توجه به جذب آب توسط قالب، باید سعی شود حداقل یک ساعت از سرخالی شدن قالب از دوغاب، جلوگیری کرده و به قالب‌ها دوغاب اضافه شود.

نکته

دوغاب تخلیه شده پس از کنترل رئولوژی، دوباره برای ریخته‌گری دوغابی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



پس از تخلیه دوغاب، اضافه‌هایی که به علت تخلیه دوغاب بر روی قالب ایجاد شده با ابزار مناسب یا دست صاف می‌شود (شکل ۲۶).



شکل ۲۶

ریخته گری دوغابی

۵- باز کردن قالب: پس از تخلیه دوغاب، به بدنه شکل دهی شده، زمان داده می شود تا انقباض یابد و از قالب جدا شود (شکل ۲۷).



شکل ۲۷

سپس کش های اطراف قالب را باز کرده و قالب با دست یا به کمک ابزار به آرامی از محل درزها باز می شود (شکل ۲۸).



شکل ۲۸- باز کردن قالب

۶- خروج بدنه از قالب: پس از باز کردن قالب، بدنه شکل دهی شده به آرامی و با توجه به میزان استحکام از قالب خارج می شود. دقت و مهارت در این مرحله اهمیت زیادی دارد.



ب- بدنه ریخته گری شده پس از باز کردن قالب



الف- خارج نمودن بدنه ریخته گری شده

شکل ۲۹

در روش ریخته‌گری توپر ممکن است خروج قطعه به سهولت انجام نشود، بنابراین می‌توان از هوای فشرده نیز استفاده کرد.

فکر کنید



اگر برای خروج راحت‌تر بدنه از قالب، لبه‌های بدنه ریخته‌گری شده مطابق شکل زیر با ابزار آزاد شود چه مشکلاتی ممکن است برای بدنه و قالب ایجاد شود؟



۷- پرداخت بدنه ریخته‌گری شده: در این مرحله بدنه بررسی می‌شود تا در صورت نیاز پرداخت شود. برای این کار لبه‌ها و پلیسه‌های اضافی با ابزار مناسب مانند چاقو جدا می‌شوند (شکل ۳۰).



شکل ۳۰

ریخته گری دوغابی

سپس با استفاده از اسفنج مرطوب، لبه‌ها و ناصافی‌ها پرداخت می‌شوند (شکل ۳۱).



شکل ۳۱- پرداخت بدندهای ریخته‌گری دوغابی

در سطح داخلی حلقه (در محل تماس دوغاب با قالب) لایه‌ای اضافه ایجاد می‌شود که این قسمت را می‌توان قبل از خروج قطعه از قالب با ابزار مناسب بریده و جدا کرد (شکل ۳۲).



ب



الف

شکل ۳۲

می‌توان حلقه را پس از خروج بدنه از قالب جدا کرد و برید (شکل ۳۳).



شکل ۳۳

نکته



ضایعات ریخته‌گری دوغابی و اضافه‌های حلقة جمع‌آوری شده برای ساخت دوغاب، مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۳۴).



شکل ۳۴

ریخته گری دوغابی

- مرحله خشک کردن: در این مرحله بدنۀ شکل دهی شده درون خشک کن با دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس قرار می‌گیرد. مدت زمان قرارگیری بدنۀ در خشک کن و نحوه خشک شدن بدنۀ ها با توجه به نوع قطعه (توپر یا تو خالی) و ضخامت آن تعیین می‌شود.

مراحل ریخته گری را در تصاویر زیر به ترتیب مشخص کنید و درباره هر مرحله توضیح دهید.

فعالیت کلاسی



تصویر

عنوان مرحله

شماره شکل



.....



.....



.....



.....



.....





کار عملی ۳: ریخته‌گری دوغابی توخالی (بوته دیرگداز)

مواد و ابزار: دوغاب، همزن، آب، قالب ریخته‌گری توخالی، نوار لاستیکی، زمان‌سنج، بالن ژوژه، ترازو، دستگاه ویسکوزیمتر و خشک‌کن.

شرح فعالیت:

- ۱- دوغاب موجود در کارگاه را به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه درون همزن با سرعت آرام قرار دهید تا کاملاً یکنواخت شود.
- ۲- قالب مورد نظر برای ریخته‌گری دوغابی را بررسی کنید.
- ۳- دوغاب را درون قالب بربیزید و هر ۴ دقیقه یک بار ضخامت دیواره تشکیل جداره را اندازه‌گیری کنید. سپس مطابق با سرعت ریخته‌گری، دوغاب اضافی را خارج کنید.
- ۴- میزان انقباض و تشکیل جداره را بررسی کنید و مطابق با مراحل اجرای ریخته‌گری، بدنئه شکل‌دهی شده را خارج کنید.
- ۵- بدنئه شکل‌دهی شده پس از خشک شدن را برای انجام مرحله پخت تحویل هنرآموز دهید.



کار عملی ۴: ریخته‌گری دوغابی توخالی (قالب‌های چند تکه)

مواد و ابزار: دوغاب، همزن، آب، قالب ریخته‌گری توخالی دو تکه، نوار لاستیکی، کورنومتر، بالن ژوژه، ترازو، دستگاه ویسکوزیمتر و خشک‌کن.

شرح فعالیت:

- ۱- دوغاب موجود در کارگاه را به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه درون همزن با سرعت آرام قرار دهید. تا کاملاً یکنواخت شود.
- ۲- قالب مورد نظر برای ریخته‌گری دوغابی را بررسی کنید.
- ۳- دوغاب را درون قالب بربیزید و هر ۴ دقیقه یک بار ضخامت دیواره تشکیل جداره را اندازه‌گیری کنید و سپس مطابق با سرعت ریخته‌گری، دوغاب اضافی را خارج کنید.
- ۴- میزان انقباض و تشکیل جداره را بررسی کنید و مطابق با مراحل اجرای ریخته‌گری، بدنئه شکل‌دهی شده را خارج کنید.
- ۵- بدنئه شکل‌دهی شده را پس از خشک شدن برای انجام مرحله پخت تحویل هنرآموز دهید.



ریخته گری دوغابی

فعالیت کارگاهی



کار عملی ۵: ریخته گری توپر

مواد و ابزار: دوغاب، همزن، آب، قالب ریخته گری توپر، نوار لاستیکی، زمان سنج، بالن ژوژه، ترازو، دستگاه ویسکوزیمتر و خشک کن.

شرح فعالیت:

- ۱- دوغاب موجود در کارگاه را به مدت ۰۱۵ الی ۱۱ دقیقه درون همزن با دور آرام قرار دهید تا کاملاً یکنواخت شود.
- ۲- قالب مورد نظر برای ریخته گری دوغابی را بررسی کنید.
- ۳- دوغاب را درون قالب بریزید و هر ۴ دقیقه یک بار ضخامت دیواره تشکیل جداره را اندازه گیری کنید و سرعت ریخته گری را تعیین کنید.
- ۴- میزان انقباض و تشکیل جداره را بررسی کنید و مطابق با مراحل اجرای ریخته گری، بدنۀ شکل دهی شده را خارج کنید.
- ۵- بدنۀ شکل دهی شده را پس از خشک شدن برای انجام مرحله پخت تحویل هنرآموز دهید.

ریخته گری دوغابی به روش ماشینی

ریخته گری دوغابی به روش ماشینی برای تولیدات انبوه به کار می رود که خود به دو صورت، نیمه اتوماتیک یا اتوماتیک انجام می شود. این روش برای تولید محصولاتی نظیر چینی ظروف و چینی بهداشتی کاربرد دارد. در نمودار ۳ مراحل فرایند تولید چینی بهداشتی^۱ بیان شده است.

۵- درجه بندی

محصولات و

بسته بندی

۳- لعاب زنی

۱- خردایش و

آماده سازی

مواد اولیه

۴- پخت

۲- آماده سازی دوغاب

و ریخته گری دوغابی

نمودار ۳ - فرایند کلی تولید چینی بهداشتی

مراحل ریخته‌گری دوغابی در کارخانه چینی بهداشتی شامل مراحل زیر می‌باشد:

- ۱- ورود دوغاب به قالب گچی؛
- ۲- تشکیل جداره و تخلیه دوغاب؛



شکل ۳۵- باز کردن لوله‌ها جهت تخلیه دوغاب اضافی

۳- زمان توقف (جهت انقباض بدنه از قالب)؛



شکل ۳۶- انقباض بدنه چینی بهداشتی

۴- بیرون آوردن بدنه از قالب؛



شکل ۳۷- بیرون آوردن بدنه از قالب به روش ماشینی

۵- پرداخت (آماده کردن نمونه برای لعابزنی).



شکل ۳۸- پرداخت

بدنه شکل دهی شده پس از این مراحل، خشک شده و لعابزنی و پخت می شود. در شکل ۳۹ برخی از محصولات کارخانه چینی بهداشتی نشان داده است.



شکل ۳۹- محصولات کارخانه چینی بهداشتی

ریخته گری چینی های بهداشتی با سه روش دستی، نیمه اتوماتیک یا اتوماتیک انجام می شود که در شکل ۴۰ نشان داده شده است.



پ) روش اتوماتیک



ب) روش نیمه اتوماتیک



الف) روش دستی

شکل ۴۰

گفت و گو کنید



درباره اهمیت کنترل دوغاب در کارخانه‌های تولید بدن‌های ریخته‌گری دوغابی گفت و گو کنید.

بازدید: از یک کارخانه چینی بهداشتی در نزدیکی شهر محل سکونت خود بازدید کنید.

مونتاژ^۱ در ریخته‌گری دوغابی

به تصاویر زیر نگاه کنید، برای اتصال بدن و دسته چه روش‌هایی را می‌توانید پیشنهاد کنید؟



شکل ۴۱

ریخته گری دوغابی

اغلب بدنه های سرامیکی معمولاً شکلی پیچیده دارند. قطعات پیچیده مانند برخی از چینی ظروف را نمی توان به صورت یک پارچه تولید کرد. از این رو برخی از اجزای بدن به طور جداگانه شکل دهی می شوند و سپس به هم چسبانده می شوند (شکل ۴۲).



شکل ۴۲- شکل دهی جداگانه لوله و بدن قوری

به چسباندن قطعات کوچک تر به بدن اصلی برای تولید یک قطعه پیچیده بزرگ تر مونتاژ کاری گفته می شود؛ مثلاً دسته فنجان یا لوله قوری به صورت جداگانه شکل دهی شده و سپس به بدن اصلی اتصال داده می شود. مونتاژ در بسیاری از صنایع نظیر فلزات و پلاستیک نیز کاربرد دارد.

تحقیق کنید

فهرستی از قطعات مونتاژ شده را که در زندگی روزمره کاربرد دارند تهیه کنید.



- مونتاژ کاری یکی از بخش های مهم در هر کارخانه تولید بدن های سرامیک است. در مونتاژ باید به نکات زیر توجه کرد:
- زمان مناسب برای انجام مونتاژ، پس از فرایند شکل دهی و کم شدن رطوبت بدن است.
- کلیه قطعات چند تکه برای اتصال به یکدیگر باید ابتدا تا نقطه چرمنیگی خشک شوند. چرمنیگی مرحله ای از خشک کردن قطعات سرامیکی است که در آن، قطعه تمام انقباض های خشک را انجام داده است و تغییر حجم نخواهد داشت.
- در بخش مونتاژ کاری، قطعات مونتاژ شده باید رطوبت یکسانی داشته باشند.
- وجود هوای محبوس شده در بخش های مختلف مونتاژ شده موجب ایجاد ترک در قطعه می شود.

فکر کنید

چرا قبل از مرحله مونتاژ کاری باید رطوبت قطعه یکنواخت شود؟



برای مونتاژ کاری، از دوغاب خود قطعه استفاده می‌شود که به آن مقداری سرکه یا سیلیکات سدیم افزوده می‌شود تا به دوغابی با روانی کم تبدیل شود. دوغابی که برای اتصال بدندهای سرامیکی چند جزئی به کار می‌رود نباید حاوی حباب‌های ریز هوا باشد زیرا استحکام محل اتصال کاهش می‌یابد.



شکل ۴۳- دوغاب با روانی کم برای مونتاژ کاری

مراحل انجام مونتاژ

در شکل ۴۴ مراحل مونتاژ لوله به بدنۀ قوری نشان داده شده است.

- ۱- ابتدا بر روی بدنۀ اصلی محل قرارگیری و اتصال اجزا (به عنوان مثال محل قرارگیری لوله قوری) مشخص می‌شود. به کمک ابزار مناسب (متله) بر روی محل مشخص شده شیارهای کوچک ایجاد می‌شود.



- ۲- جزء مونتاژی (به عنوان مثال لوله قوری) به دوغاب با روانی کم که از پیش آماده شده آغشته می‌شود.



- ۳- سپس جزء مونتاژی آغشته به دوغاب به بدنۀ اصلی با فشار کمی چسبانده می‌شود.

ریخته گری دوغابی



۴- اطراف قسمت مونتاژ کرده باید به خوبی با دوغاب موردنظر پر شود و از اتصال آن اطمینان حاصل شود.



بدنه پس از مونتاژ

شکل ۴۴- مراحل مونتاژ لوله به بدنه قوری

به طور معمول برای مونتاژ بدنه‌های سرامیکی از چسب‌های شیمیایی استفاده نمی‌شود، زیرا باعث ایجاد ترک در محل اتصال اجزا می‌شود.

نکته



فکر کنید



برای بررسی اتصال مناسب بدنه‌های سرامیکی چند جزئی در مونتاژ، چند نمونه به صورت اتفاقی انتخاب شده و شکسته می‌شود. در این بررسی نباید بدنه از محل اتصال جدا شود.

کار عملی ۶: مونتاژ بدنه‌های ریخته‌گری دوغابی

مواد و ابزار: دوغاب، همزن، آب، نوار لاستیکی، کورنومتر، بالن ژوژه، ترازو، دستگاه ویسکوزیمتر، خشک کن، قالب ریخته‌گری توخالی چند تکه (بدنه برای مونتاژ مناسب باشد).

فعالیت کارگاهی



شرح فعالیت:

- ۱- دوغاب موجود در کارگاه را به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه درون همزن با دور آرام قرار دهید تا کاملاً یکنواخت شود.
- ۲- قالب مورد نظر برای ریخته‌گری را تمیز و بررسی کنید.

- ۳- دوغاب را داخل قالب ریخته‌گری بزیرید.
- ۴- میزان انقباض و تشکیل جداره را بررسی کنید.
- ۵- سرعت ریخته‌گری را تعیین کنید.
- ۶- مطابق با مراحل اجرای ریخته‌گری، بدنۀ شکل‌دهی شده را خارج کنید.
- ۷- بدنۀ و اجزای شکل‌دهی شده را از نظر رطوبت در محدوده چرمنیگی قرار دهید (قطعه از نظر تغییر رنگ و میزان خشک شدن، بررسی کنید که به نقطه چرمنیگی رسیده باشد).
- ۸- برای اتصال بدنۀ و دسته مقداری از دوغاب بدنۀ را با افزودن مقداری سرکه یا سیلیکات سدیم به صورت گل درآورید.
- ۹- طبق مراحل مونتاژ کاری، اتصال بدنۀ و اجزا را انجام دهید و به آن فرصت دهید تا خشک شود.
- ۱۰- بدنۀ را پس از خشک شدن برای پخت به هنرآموز خود تحويل دهید.

بررسی و کنترل عیوب ریخته‌گری

در محصولاتی که به روش ریخته‌گری شکل داده می‌شوند عیوب خاصی مشاهده می‌شود. به تصاویر زیر نگاه کنید و محل عیوب را در این محصولات مشخص کنید.



شکل ۴۵

ریخته‌گری دوغابی

عیوب ریخته‌گری از عوامل متعددی مانند حبس حباب‌های هوا در دوغاب، گرانزوی نامناسب دوغاب و سرعت نامساوی ریخته‌گری در قالب ایجاد می‌شود. در جدول ۱ انواع عیوب متداول در ریخته‌گری دوغابی مطرح شده است.

جدول ۱- عیوب متداول در بدنه‌های ریخته‌گری شده

| راه برطرف کردن عیوب | دلیل ایجاد عیوب | عیوب |
|--|----------------------------------|---|
| کاهش میزان دفلوکولانت | تیکسوتروپی بسیار کم دوغاب | شکننده بودن بدنه ریخته‌گری شده ^۱ |
| افزایش میزان دفلوکولانت | تیکسوتروپی بسیار بالای دوغاب | سستی بدنه ریخته‌گری شده ^۲ |
| تنظیم درصد آب دوغاب | تیکسوتروپی بسیار کم دوغاب | چین و شکن ^۳ |
| کاهش میزان دفلوکولانت | حبس حباب‌های هوا در زیر سطح بدنه | سوراخ‌های سنجاقی ^۴ |
| کنترل گرانزوی دغاب | تیکسوتروپی بسیار کم دوغاب | لکه ریخته‌گری ^۵ |
| افزایش آب یا کاهش دفلوکولانت | تیکسوتروپی بسیار کم دوغاب | ترک ^۶ |
| کاهش میزان آب یا کاهش میزان دفلوکولانت | سرعت خشک شدن نابرابر در بدنه | خط و رگه در بدنه ^۷ |
| تنظیم سرعت پر کردن قالب | مکث در حین پر کردن قالب | خط درز |
| اعمال ضربه به محل درزها در حین ریخته‌گری | نفوذ دوغاب به داخل درزهای قالب | سوراخ سنجاقی |



سستی بدنه



درز و خط و رگه



سوراخ سنجاقی

شکل ۴۶- نمونه‌هایی از عیوب ریخته‌گری

۱-Brittle casts

۲-Flabby casts

۳-Wreath

۴-Pinholes

۵-Casting spot

۶-Cracking

۷-Check mark

در ادامه به برخی از عیوب ریخته‌گری دوغابی اشاره خواهد شد.

۱- سوراخ‌های سنجاقی

همان‌طور که از نام این عیب مشخص است، ابعاد سوراخ‌ها به طور معمول بسیار کوچک بوده و در سطح بدنه مشاهده می‌شود. علت اصلی ایجاد این عیب، وجود و حبس حباب‌های ریز هوا در دوغاب است. عواملی مانند هم زدن سریع دوغاب در حوضچه و پر کردن بسیار سریع قالب باعث ورود حباب‌های هوا به داخل دوغاب می‌شود.



شکل ۴۷- پر کردن قالب با سرعت مناسب

وجود زوایای تندرست در قالب نیز باعث حبس حباب‌های هوا می‌شود.



شکل ۴۸- قالب با زاویه‌های متعدد

ریخته گری دوغابی

همچنین گرانروی بالای دوغاب‌های ریخته‌گری از عوامل ایجادکننده سوراخ‌های سنjacی است زیرا باعث حبس حباب‌های هوای می‌شود. در نمودار ۳ برخی از راههای پیشنهادی برای برطرف نمودن عیب سوراخ‌های سنjacی بیان شده است.

انبار نمودن دوغاب‌های ریخته‌گری جهت خروج
حباب‌های هوای

هم زدن آرام دوغاب جهت خروج حباب‌های هوای

کاهش ناگهانی فشار هوای محیط

نمودار ۳- روش‌های برطرف کردن عیب سوراخ سنjacی

نکته



سوراخ‌های سنjacی در مرحله ریخته‌گری به وجود می‌آیند، ولی معمولاً پس از ذوب لعب در بدنه با وضوح بیشتری ظاهر می‌گردند.

۲- چین و شکن

در دوغاب‌هایی که گرانروی بیشتر از حد معمول دارند، ناصافی و ناهمواری‌هایی به شکل هلال در سطح داخلی فراورده (سطحی که در تماس با قالب نیست) ظاهر می‌شود. هنگام تخلیه دوغاب نیز موج‌هایی بر روی سطح درونی بدنه ظاهر می‌گردد.

فعالیت کلاسی



چه راه حلی برای کاهش عیب چین و شکن پیشنهاد می‌کنید.

۳- عیب لکه ریخته‌گری

به دلیل تخلیه نامناسب دوغاب و ماندن قطره‌هایی از دوغاب در کف قالب، یک لکه یا برآمدگی در ته قطعه ایجاد می‌شود. همچنین در بدنه‌های ریخته‌گری شده به ویژه در بدنه‌هایی که رنگ پس از پخت آنها سفید است، ممکن است لکه‌های تیره رنگ مشاهده شود، زیرا هنگامی که گرانزوی دوغاب بالا است، ذرات رسی سریع‌تر جذب قالب شده و مواد کمک ذوب، در نقاط خاصی از بدن متر acum می‌شوند که در هنگام پخت، لکه‌های ریخته‌گری را ایجاد می‌کنند.

فعالیت کارگاهی



کار عملی ۷: بررسی عیوب بدنه‌های ریخته‌گری دوغابی

بدنه‌های شکل‌دهی شده با روش ریخته‌گری دوغابی توسط گروه‌های مختلف را بررسی کنید و فهرستی از عیوب موجود در آنها را تهیه کنید.

فعالیت کارگاهی



کار عملی ۸: بررسی سرعت ریخته‌گری قالب‌های گچی آماده شده در پودمان سوم

مواد و ابزار: دوغاب، همز، آب، قالب ریخته‌گری توخالی دو تکه، نوار لاستیکی، زمان‌سنج، بالون ژوژه، ترازو، دستگاه ویسکو زیمترا و خشک‌کن.

۱- با استفاده از قالب‌هایی را که در فعالیت کارگاهی پودمان سوم تهیه کرده‌اید، ریخته‌گری دوغابی انجام دهید.

۲- سرعت ریخته‌گری قالب را تعیین کنید.

۳- میزان انقباض و تشکیل جداره را بررسی کنید و مطابق با مراحل اجرای ریخته‌گری، بدنۀ شکل‌دهی شده در هر یک از قالب‌ها را خارج کنید.

ارزشیابی نهايی شايستگی ریخته گری دوغابی

شرح کار:

- ۱- آماده سازی قالب
- ۲- ریخته گری
- ۳- تعیین سرعت ریخته گری و تخلیه دوغاب
- ۴- خارج نمودن بدن از قالب و پرداخت آن
- ۵- مونتاژ کاری

استاندارد عملکرد:

کسب مهارت شکل دهی بدن های سرامیکی به روش ریخته گری دوغابی به شیوه های توپر، توحالی و مونتاژ بدن های ریخته گری دوغابی

شاخص ها:

- ۱- تمیز کاری قالب های کار کرده و آماده سازی آنها برای ریخته گری دوغابی
- ۲- تعیین سرعت ریخته گری و زمان تخلیه دوغاب
- ۳- اجرای ریخته گری دوغابی به شیوه های توپر و توحالی و خروج بدن از قالب
- ۴- مونتاژ کاری بدن های ریخته گری دوغابی
- ۵- توانایی تشخیص عیوب در بدن ها و جلوگیری از ایجاد آنها

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

مکان: کارگاه استاندارد مجهز به تجهیزات ایمنی، سیستم تهویه و نور کافی

ابزار و تجهیزات: دستگاه ویسکو زیمتر، ترازوی آزمایشگاهی، الک، همزن آزمایشگاهی، بشر، کورنومتر، قالب های ریخته گری دوغابی (توحالی و توپر)

معیار شایستگی:

| ردیف | مرحله کار | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو |
|------|---|-----------------------|------------|
| ۱ | بررسی قالب جهت ریخته گری و بستن آن | ۱ | |
| ۲ | تعیین سرعت ریخته گری | ۱ | |
| ۳ | اجرای مراحل ریخته گری دوغابی و خروج بدن | ۲ | |
| ۴ | مونتاژ بدن های ریخته گری | ۱ | |
| ۵ | تشخیص عیوب و نحوه رفع آن | ۱ | |
| | شايستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: دقت عمل و صحت، مسئولیت پذیری، مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان، به کارگیری فناوری مناسب | ۲ | |
| | میانگین نمرات | | |

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

منابع

- ۱- برنامه‌درسی رشته سرامیک. (۱۳۹۳). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی- و حرفه‌ای و کاردانش
- ۲- استاندارد شایستگی حرفه رشته سرامیک. (۱۳۹۲) . سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
- ۳- استاندارد ارزشیابی حرفه رشته سرامیک. (۱۳۹۲). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
- ۴- رستم خانی، محمد. روانسازی دوغاب‌های سرامیکی. شرکت تعاونی معدنی پارس کانسار.
- ۵- قصاعی، حسین. (۱۳۷۷). آزمایشگاه فرایند ساخت (۱). دانشگاه علم و صنعت.
- ۶- رستم خانی، محمد. تکنولوژی ریخته‌گری دوغابی. شرکت تعاونی معدنی پارس کانسار.
- ۷- رستم خانی، محمد. تکنولوژی ساخت گل پلاستیک (کنترل کیفیت در صنعت سرامیک). شرکت تعاونی معدنی پارس کانسار.
- ۸- غفاری، مهران و صلاحی، اسماعیل. (۱۳۸۶). آشنایی با تئوری و تکنولوژی ساخت پرسلان‌ها. انتشارات روزبان.
- ۹- رحیمی، افسون و متین، مهران. (۱۳۶۸). تکنولوژی سرامیک‌های ظریف ۲ و ۱. شرکت صناعی خاک چینی ایران.
- ۱۰- رستم خانی، محمد. آماده سازی مواد اولیه سرامیکی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۱- قصاعی، حسین. آزمایشگاه مواد اولیه.
- ۱۲- مری اصفهانی، محمود. (۱۳۶۳). تئوری سرامیک. سال سوم هنرستان. وزارت آموزش و پرورش.
- ۱۳- پایدار، حسین. (۱۳۸۷). تکنولوژی فراورده‌های چینی. اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی.
- ۱۴- سalarیه، محمود. (۱۳۸۶). ساخت و تولید سرامیک. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
- ۱۵- رحمان، محمدان. (۱۳۹۴). ترجمه: سرپولکی، حسین. مهدوی، سهیل و یزدانی، آرش. فراوری پیشرفته سرامیک. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.
- ۱۶- رحمان، محمدان. (۱۳۹۴). ترجمه: محمدی، محمدرضا. مسعودی، افшин و موحدی، مجتبی. فرایندهای سرامیکی. تهران: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی.
- 17- Licciulli, A. An introduction to ceramic forming processes.
- 18- TEACHER INSTRUCTIONS Ceramic Processing: Slip Casting ,Journal of The American Society.
- 19- Multi-Mineral Knowledge: Casting Slip Control.
- 20- PREPARATION OF CRUCIBLES FROM SPECIAL REFRactories BY SLIP~CASTING, By John G. Thompson and Manley "W. Mallett, Part of Journal of Research of the National Bureau of Standards, Volume 23, August 1939.

وبگاه: www.tvoccd.medu.ir

دفتر تایف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

استان: یزد

آقای علیرضا کریم بیگی، خانم مرجان عزیزی

استان: فارس

آقای محمد خسروی

