

پودمان ۵

سنگ‌زنی



واحد یادگیری سنگ زنی



استاندارد عملکرد

سنگ زنی سطوح تخت روی دستگاه سنگ تخت ساب مطابق تولرنس خواسته شده نقشه

پیش نیاز

کار با ابزار اندازه گیری
نقشه خوانی

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید با چه روشی می‌توان سطح قطعه را این‌گونه پرداخت کاری نمود؟

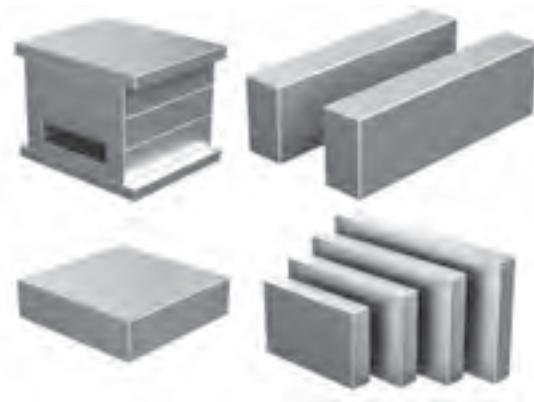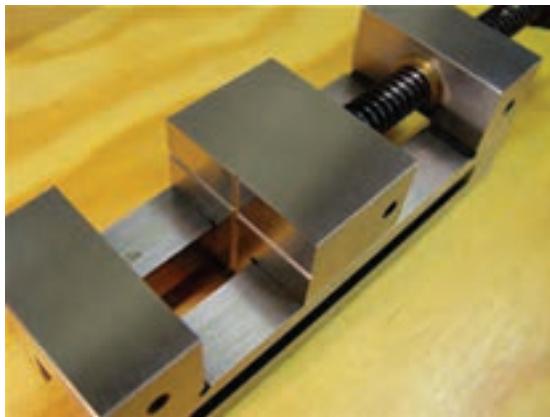

شکل ۱

در برخی از قطعات نمی‌توان با عملیات براده‌برداری با دستگاه‌هایی مانند فرز، صفحه تراش و ... به صافی سطح مورد نظر نقشه، دست یافت. لذا باید قطعه را با فرایند دیگری پرداخت کرد.
فرایند پرداخت سطوح توسط دستگاهی به نام دستگاه سنگ انجام می‌شود. در این دستگاه ابزاری از جنس ذرات سخت و به هم چسبیده به نام سنگ در تماس با قطعه کار باعث جداشدن براده‌های بسیار ریزی از قطعه می‌شود. سطح حاصل از این فرایند، سطحی صاف و صیقلی است.




شکل ۲

انواع سنگزنی

در صنعت، سنگزنی به دو روش کلی انجام می‌شود

■ سنگزنی سطوح تخت (surface grinding)

■ سنگزنی سطوح استوانه‌ای (cylindrical grinding)

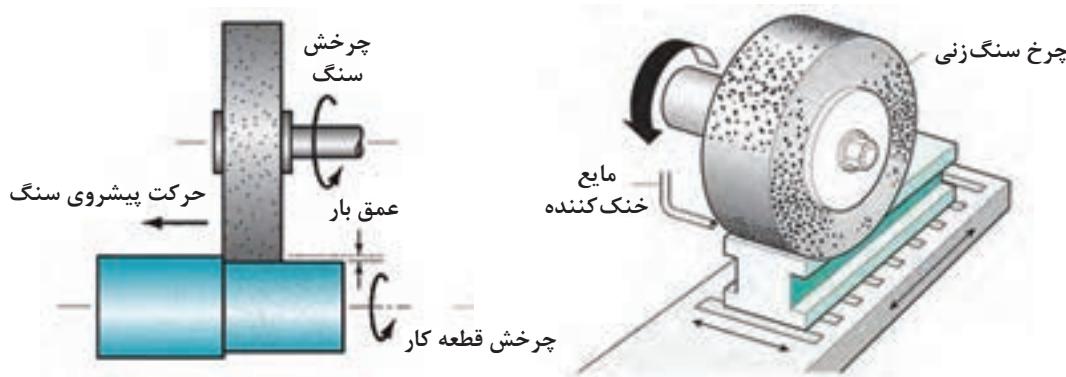

شکل ۳

روشی که در این پودمان به آن پرداخته خواهد شد سنگزنی تخت است.

نکته



در صنعت، دستگاه سنگ تخت به نام دستگاه سنگ مغناطیس شناخته می‌شود.


فعالیت



با تحقیق از منابع مختلف تفاوت مهم دو روش سنگزنی را مشخص کنید.

دستگاه سنگ تخت

ماشین‌های سنگ تخت در دو نوع محور افقی و محور عمودی وجود دارند. حرکت قطعه کار در این دستگاه‌ها می‌تواند دورانی یا رفت و برگشتی باشد.

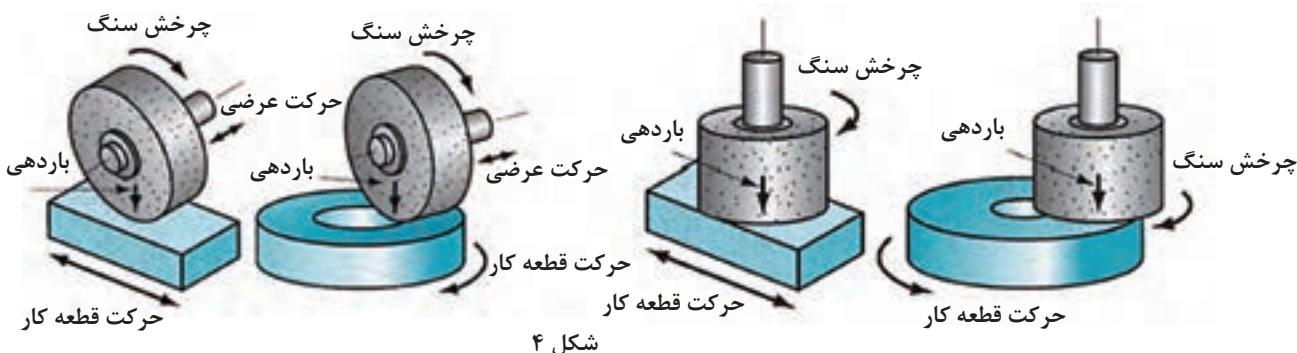

شکل ۴

این دستگاه‌ها ابعاد مختلفی دارند. با آنها می‌توان انواع قطعات تخت کوچک تا بدنه فولادی یک ماشین تراش را سنگزنی کرد.



در این دستگاه‌ها، قطعه کار به وسیله کارگیر، روی میز ماشین بسته شده و میز با حرکت رفت و برگشتی یا دورانی، قطعه کار را از زیر سنگ سنباده (که از نوع سنگ سنباده استوانه‌ای ساده است) عبور می‌دهد.

معرفی دستگاه سنگ تخت

دستگاه سنگ تخت با میز رفت و برگشتی، یکی از متداول‌ترین ماشین‌های سنگ‌زنی در صنعت است. در این ماشین‌ها حرکت سنگ به وسیله الکترو موتور و حرکت میز با سیستم هیدرولیکی تأمین می‌شود.

از آنجایی که دستگاه‌های سنگ موجود، ساخت شرکت‌های مختلف‌اند، ممکن است ظاهر این دستگاه‌ها با هم متفاوت باشد، لذا در این کتاب یکی از دستگاه‌های متداول در صنعت توضیح داده می‌شود.

قسمت‌های اصلی این دستگاه به شرح زیر است:



شکل ۶

بدنه: در تمام دستگاه‌ها، بدنه وظیفه تحمل و نگهداری سایر قسمت‌ها را دارد. در این دستگاه، نیز بدنه جزء قسمت‌های اصلی است. چرا که هرگونه لرزش و ارتعاش علاوه بر کاهش دقیق عملیات سنگ‌زنی، باعث شکستن

سنگ خواهد شد. در قسمت جلوی بدنه، صفحه کلید و فلکه‌های کنترل حرکات میز قرار دارد.

گرچه حرکت رفت و برگشتی میز به صورت خودکار با سیستم هیدرولیکی تأمین می‌گردد ولی این امکان نیز وجود دارد که بتوان با استفاده از فلکه حرکت طولی، میز دستگاه را به صورت دستی حرکت داد.

نکته





شکل ۷

میز: در این دستگاه، میز دارای حرکت طولی و عرضی است. حرکت عرضی بهوسیله سیستم مکانیکی و حرکت طولی بهوسیله هیدروموتور تأمین می‌شود. در هنگام برادهبرداری، حرکت طولی بهصورت رفت و برگشتی و حرکت عرضی در انتهای کورس بهطور خودکار یا دستی باعث می‌شود که تمام سطح قطعه با سنگ تماس داشته و عمل سایش بهطور کامل انجام شود.

گفتنی است جهت بستن قطعه کار، کارگیر مغناطیسی روی این میز قرارداد.

نکته



اندازه اسمی دستگاه سنگ براساس اندازه کورس طولی و عرضی تعیین می‌شود.



شکل ۸

کارگیر مغناطیسی: این کارگیر به شکل یک صفحه ضخیم فلزی روی میز دستگاه قرار گرفته و ثابت است و با نیروی آهنربایی از حرکت قطعه کار در هنگام برادهبرداری جلوگیری می‌کند. کارگیرها در دو نوع آهن ریای دائمی و یا الکترو مغناطیس وجود دارند.

در نوع آهنربای دائمی با حرکت ۱۸۰ درجه‌ای یک اهرم، صفحه حالت آهنربایی پیداکرده و قطعه کار را محکم روی خود نگه می‌دارد.

گفتنی است که در نوع الکترومغناطیس با قرار گرفتن فلزات غیرهم‌جنس کنار یکدیگر و عبور جریان الکتریکی، خاصیت آهنربایی ایجاد می‌شود.



شکل ۹



صفحه کلید کنترل الکتریکی دستگاه: در این صفحه، کلیدهایی برای روشن و خاموش کردن سنگ، سیستم هیدرولیک، سیستم خنک‌کننده، حرکت خودکار ابزار و قطع و وصل کردن سیستم مغناطیسی قرار دارد.

شکل ۱۰



- ۱** در برخی از دستگاه‌ها کلید روشن و خاموش کردن کارگیر مغناطیسی خارج از صفحه کلید قرار دارد.
۲ در هنگام بروز خطر بلافصله از کلید قطع کن اضطراری استفاده کنید.

نکته



شکل ۱۱



شکل ۱۲

سوپرت عمودی: این قسمت به صورت عمودی روی دکل قرار گرفته و حرکت عمودی سنگ را امکان‌پذیر می‌سازد، روی این سوپرت سنگ به همراه دو فلکه باردهی قرارداد.
 فلکه بزرگ که مانند سایر فلکه‌های است برای باردهی عمقی با دقیقه ۱۰/۰ میلی‌متر به کار می‌رود. چون میزان باردهی در هنگام عملیات سنگ‌زنی بسیار مهم است لذا کنار این فلکه یک سیستم باردهی با تنظیم ظریف وجود دارد که می‌توان مقدار باردهی را روی عدد دلخواه تنظیم نمود. با هربار حرکت این دسته فقط به اندازه تنظیم شده باردهی انجام می‌شود.

فلکه کوچک که معمولاً مشکی رنگ است برای تأمین حرکت عرضی سنگ تیزکن به کار می‌رود. حرکت عرضی سنگ تیزکن در هنگام تیزکردن سنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نکته



حداکثر میزان باردهی عمقی با سیستم تنظیم ظریف ۴۰٪ میلی‌متر است.



مشخصات دستگاه سنگ کارگاه هنرستان خود را در گروههای سه نفره بررسی کرده و جدول زیر را تکمیل کنید.

| مدل | نام دستگاه | شرکت سازنده | بعاد کارگیر مغناطیسی | طول کورس طولی | طول کورس عرضی | طول کورس عمقی |
|-----|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |

آماده‌سازی دستگاه

- قبل از کار با دستگاه نکات ایمنی حفاظتی زیر را به دقت انجام دهید.
- از درگیر نبودن سنگ با کارگیر و یا قطعه کار مطمئن شوید.
- قبل از وصل کردن کلید اصلی برق دستگاه، کلید سیستم خنک‌کننده را در حالت خاموش قرار دهید.
- قبل از وصل کردن کلید اصلی برق دستگاه، کلید کارگیر مغناطیسی را در حالت خاموش قرار دهید.
- از بسته بودن شیرهای هیدرولیک مطمئن شوید.
- سنگ را به دقت بررسی کنید که دارای ترک و یا شکستگی نباشد.
- روغن هیدرولیک را از نظر اندازه و کیفیت کنترل کنید.



پس از رعایت نکات حفاظتی ذکر شده آماده‌سازی دستگاه را انجام دهید.

۱ شیر مایع خنک‌کننده را در محل تماس سنگ با قطعه کار تنظیم کنید.



شکل ۱۳

- ۲ میز را حرکت دهید تا سنگ در قسمت انتهایی آن قرار گیرد.
- ۳ کلید اصلی برق را وصل کنید.
- ۴ با استفاده از پارچه تنظیف، سطح کارگیر مغناطیسی را به خوبی تمیز کنید.
- ۵ سطح زیرین قطعه کار را تمیز نموده و روی سطح کارگیر مغناطیسی قرار دهید.
- ۶ کلید مغناطیس دستگاه را روشن کنید.
- ۷ از مطمئن بسته شدن قطعه اطمینان حاصل کنید.
- ۸ میز را حرکت دهید تا سنگ در محدوده قطعه کار قرار گیرد.

۸ طول کورس میز را با استفاده از پیچ‌های محدودکننده کورس تنظیم کنید.



شکل ۱۴



شکل ۱۵



شکل ۱۶

۹ قطع کن اضطراری را آزاد کرده و سیستم هیدرولیک را روشن کنید.

۱۰ سنگ را روشن کنید.
اکنون دستگاه آماده برآمد برداری است.

بستن قطعه کار


همان‌گونه که ذکر شد در این دستگاه برای نگهداشتن قطعه از نیروی آهنربایی قوی استفاده می‌شود. در اکثر موارد، قطعه بدون واسطه روی کارگیر قرار گرفته و نیازی به تجهیزات جانبی نیست. اما این نکته نباید فراموش شود که بستن صحیح و مطمئن قطعه کار و رعایت نکات ایمنی از هرچیزی مهم‌تر است.



شکل ۱۷




بستن کدام قطعه کار در شکل زیر اینمی بیشتری دارد.

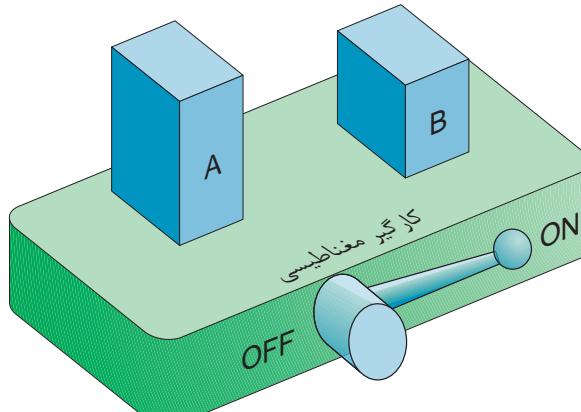

شکل ۱۸

قطعه A به علت دارا بودن ارتفاع زیاد با تماس سنگ واژگون شده و موجب بروز حادثه خواهد شد. برای جلوگیری از وقوع حادثه در هنگام سنگ زنی، زمانی که ارتفاع قطعه نسبت به سطح نشیمن گاه بیشتر باشد باید از قطعات کمکی استفاده شود. این قطعات باعث افزایش سطح تکیه گاهی شده به طوری که در هنگام براده برداری، قطعه کار هیچ حرکتی نخواهد داشت.

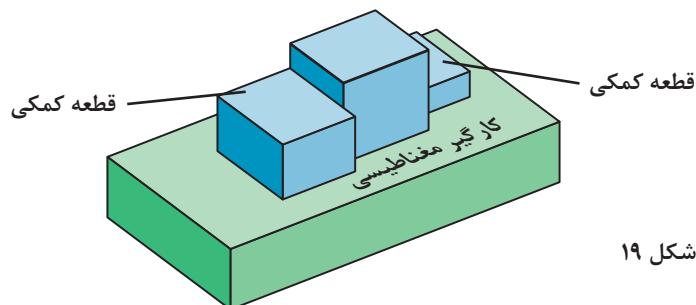


شکل ۱۹

در مواردی که از قطعات کمکی استفاده می شود لازم است قطعه بزرگ تر در قسمت جلوی قطعه کار قرار گیرد.




گیره بندی نمایش داده شده در شکل زیر برای کدام قطعات مناسب است؟

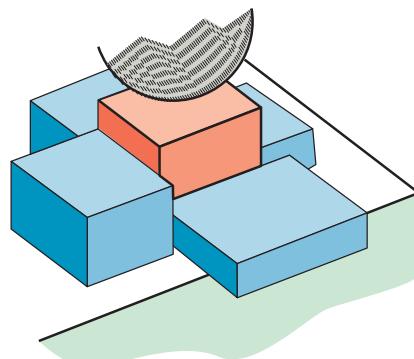

شکل ۲۰



برخی از کارگیرهای مغناطیسی به صورت مجموعه‌ای مرکب از چند صفحه ساخته می‌شوند که هر کدام در جهت خاص حرکت کرده و ثابت می‌شوند. این کارگیرها، به کارگیرهای مغناطیسی قابل تنظیم معروف هستند.

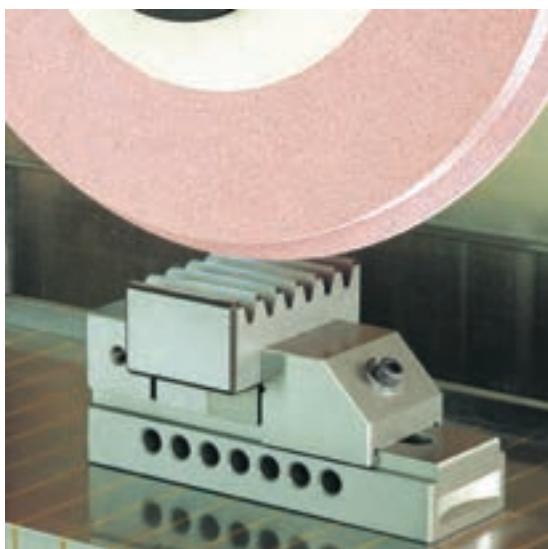

بستن قطعه با استفاده از گیره
زمانی که امکان بستن برخی از قطعات به خاطر شکل یا اندازه به صورت مستقیم روی کارگیر مغناطیسی نباشد، می‌توان از گیره‌های مخصوص سنگزنی استفاده نمود. این گیره‌ها دارای سطوح سنگ خورده و بسیار دقیقی هستند که به عنوان یک کارگیر واسطه، بسیار مطمئن عمل می‌کنند.

شکل ۲۲




گیره‌های مناسب برای عملیات سنگزنی را انتخاب کنید و نوع عملیات سنگزنی را یادداشت کنید.

| نوع گیره | شرح | آیا برای سنگزنی مناسب است؟ | نوع عملیات |
|----------|-----|---|---|
| | | | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |
| | | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر | <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر |

پرسش



در شکل زیر دو قطعه دارای ارتفاع یکسانی هستند کدام روش قرار گرفتن صحیح است؟ چرا؟

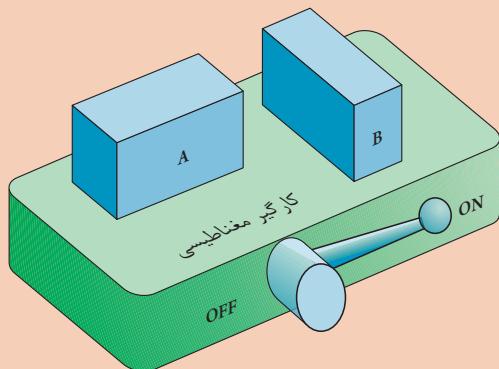

شکل ۲۳

نکته
کلیدی



در هنگام قراردادن قطعه کار روی کارگیر مغناطیسی رعایت نکردن نکات ایمنی می‌تواند نتایج زیان‌باری در پی داشته باشد.



شکل ۲۴

نکات ایمنی
و حفاظتی



- هنگام قراردادن قطعه روی کارگیر مغناطیسی، از گذاشتن انگشت روی سطح زیرین قطعه جدا خوداری کنید. زیرا در اثر قاپیدن قطعه توسط کارگیر، باعث خردشدن انگشت، حتی قطع شدن آن می‌گردد.
- از ضربه‌زنن به کارگیر مغناطیسی خوداری نمایید.
- قبل از قراردادن قطعه روی کارگیر مغناطیسی قطعه را تمیز و کاملاً پلیسه گیری کنید.



شکل ۲۵

فعالیت
کارگاهی



قطعاتی باشکل‌های متفاوت (مشابه قطعات زیر) انتخاب نموده و آنها را روی کارگیر مغناطیسی ببنديد و اقدامات لازم جهت عملیات سنگ‌زنی انجام دهيد قطعات را با تأیید هنرآموز باز کنيد.

انتخاب چرخ سنگ



شکل ۲۶

ابزار براده‌برداری در سنگ‌زنی چرخ سنگ است. این ابزار از ذرات ساینده سخت که با استفاده از چسب به هم متصل شده‌اند تشکیل شده است.

عوامل تأثیرگذار بر انتخاب چرخ سنگ

- حجم براده‌برداری

- جنس و میزان سختی قطعه کار

- میزان پرداخت مورد نیاز


- تعداد قطعه تولیدی

- طول عمر سنگ

ساختمان سنگ

نحوه قرارگرفتن دانه‌ها، اندازه دانه‌ها و چگونگی اتصال ذرات ساینده، در کیفیت سطح، عمر سنگ و سختی سنگ‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. معمولاً دو نوع درجه‌بندی برای سنگ‌ها وجود دارد. استحکام چسب یا گرید(Grade) که به آن درجه سختی سنگ هم گفته می‌شود، و دیگری دانه‌بندی (اندازه ذرات ساینده).

درجه‌بندی از نظر اندازه دانه‌ها

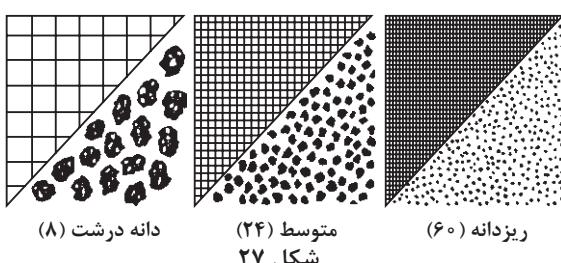


متوازن (۴۰)

دانه درشت (۸)

شکل ۲۷

درجه‌بندی سنگ از نظر استحکام چسب

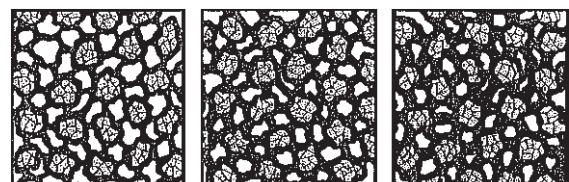

مقاومت متوسط

سست یا نرم

مقاومت بالا یا سخت


شکل ۲۸

به علت ناهمگونی شکل ذرات ساینده هنگامی که این ذرات کنار یکدیگر قرار می‌گیرند در بین آنها فضای خالی به وجود می‌آید که با چسب پر می‌شود. نحوه قرارگیری و میزان تخلخل را شبکه‌بندی می‌گویند.

نکته



سنگ سنباده‌هایی که دانه‌های درشت دارند، دارای خلل و فُرج بزرگ‌تری نسبت به دانه‌بندی ریز می‌باشند.

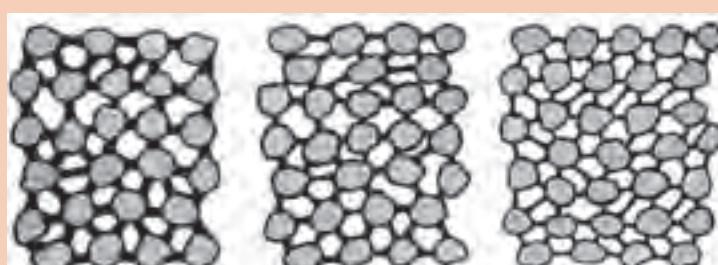

شبکه‌بندی باز

شبکه‌بندی متوسط

شبکه‌بندی متراکم

دانه یا ذرات ساینده


چسب

خلل و فرج

شکل ۲۹

مفهوم علائم حک شده روی سنج ها


معمولًاً اطلاعات دقیق مربوط به مشخصات و ساختار سنگ روی برچسب سنگ توسط شرکت تولیدکننده حک می‌شود. این مشخصات استاندارد بوده و دارای مفهوم یکسان است به شکل زیر دقت کنید:

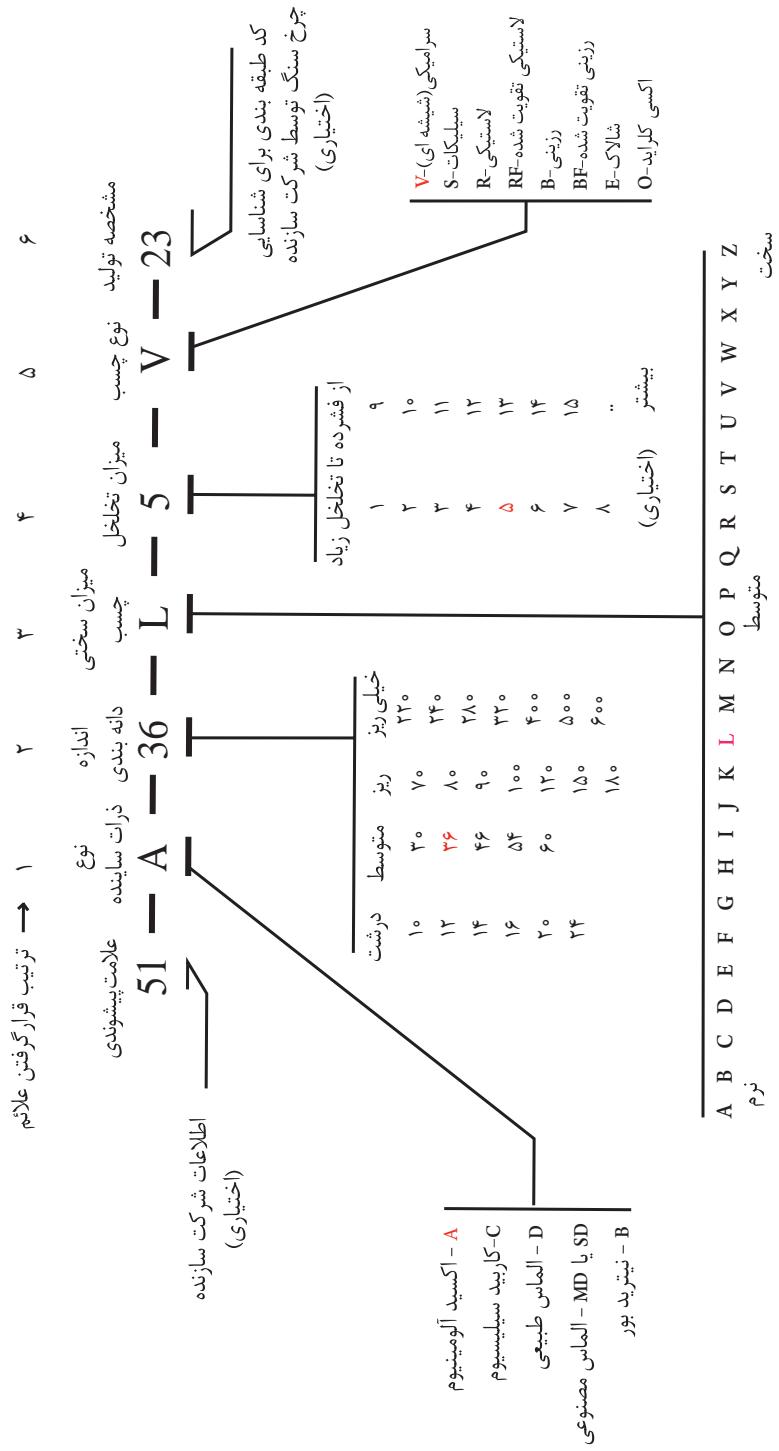

فعالیت



مشخصات سنگ شکل زیر را بنویسید.

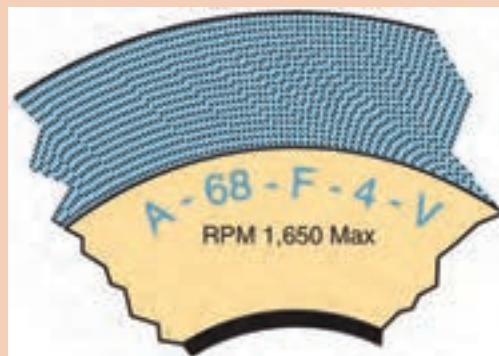فعالیت
کارگاهی

در گروههای دو نفره، مشخصات سنگ‌های موجود در انبار را استخراج نموده و تحويل هنرآموز دهید.

نکات
کلیدی

۱ هرچه میزان سختی قطعه کار بیشتر باشد، جنس ذرات ساینده نیز سخت‌تر خواهد بود. به همین دلیل برای مواد سخت، سنگی استفاده می‌شود که جنس ذرات آن سخت باشد.

۲ اندازه ذرات ساینده با میزان صافی یا درجه کیفیت سطح رابطه مستقیم دارد. بنابراین هرچه اندازه ذرات ساینده، کوچک‌تر باشد میزان صافی سطح بیشتر خواهد بود.

۳ هرچه قطعه کار سخت‌تر باشد، سنگ نرم‌تر انتخاب می‌شود یعنی میزان سختی چسب به کار رفته در آن کمتر باشد.

۴ سنگ با شبکه‌بندی بزرگ‌تر برای سنگ‌زنی مواد نرم و سنگ با شبکه‌بندی ریزتر برای سنگ‌زنی مواد سخت‌تر به کار می‌رond.

پرسش



به پرسش‌های زیر به صورت تحقیقی پاسخ دهید.

■ چرا رنگ چرخ سنگ‌هایی که برای تیزکردن رنده‌های الماس به کار می‌رود سبز روشن است؟


■ چرا چرخ سنگ‌های مخصوص الماس تیزکنی، سریع‌تر مصرف می‌شوند.

فعالیت



مشخصات چرخ سنگ مناسب برای سنگ‌زنی فولاد سخت با صافی سطح کاملاً پرداخت را در جدول زیر بنویسید.

| نوع ذرات ساینده | شبکه‌بندی (میزان تخلخل) | استحکام چسب (سختی سنگ) | دانه‌بندی (گرید) |
|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| | | | |

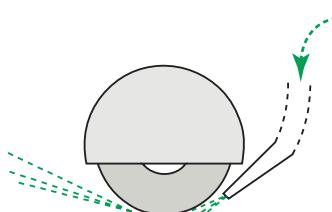


شکل ۳۰

خنک کاری در سنگ‌زنی

در فرایند سنگ‌زنی، استفاده از مایع خنک‌کننده همانند سایر فرایندهای برآده‌برداری امری ضروری است. وظیفه خنک‌کننده در این فرایند، علاوه بر خنک‌کاری، هدایت ذرات جدا شده (برآدها و ذرات سنگ) است. مایع خنک‌کننده در تماس با سایر ترکیبات شیمیایی مانند چسب‌ها آلوده می‌شوند. این آلودگی‌ها موجب می‌شوند که مایع خنک‌کننده عمر کوتاه‌تری داشته باشدند.

انتخاب مایع خنک‌کننده: معمولاً مایع خنک‌کننده مورد استفاده در سنگ‌زنی از ترکیب روغن‌های حل شونده با آب تهیه می‌شود. در دفترچه راهنمای هر دستگاهی نوع مایع خنک‌کننده را توصیه نموده است.

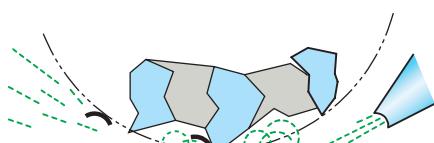

شکل ۳۱

نکات کاربردی در ساخت مایع خنک‌کننده

- نسبت آب و روغن حل شونده را مطابق با توصیه شرکت سازنده روغن رعایت کنید.
- حتماً روغن حل شونده را به آب اضافه نمایید.
- هم‌زمان با انجام عملیات مخلوط کردن، به طور پیوسته روغن مورد نیاز را به کل حجم آب مصرفی اضافه نمایید.
- از آلوده شدن روغن مصرفی جلوگیری کنید.
- از ساخت و آماده‌سازی مایع خنک‌کننده در مخزن دستگاه جداً پرهیز کنید.
- از آب با سختی بالا (دارای املاح معدنی زیاد) استفاده نکنید.
- دمای نگهداری از صفر تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد و در فضای سرپوشیده باشد.
- از ورود روغن‌های روانکار به روغن حل شونده جلوگیری کنید.
- اجزای دستگاه سنگ‌زنی نظیر کارگیر مغناطیسی و بهویژه محفظه سنگ را در هنگام تعمیرات سالیانه باز و تمیز کنید.
- چربی‌گیری مخازن و ضدغونی کردن مجاری عبور دستگاه را چند نوبت در هر سال انجام دهید.
- حذف برآدها از مجاری و شیارهای دستگاه و همچنین مخزن در صورت مجهز نبودن به جداکننده مغناطیسی، الزامی است.

فعالیت‌عملی



مایع خنک‌کننده دستگاه سنگ را تعویض کنید.

- ۱ ابتدا کارگیر مغناطیسی و اطراف آن (داخل سینی) را به وسیله پارچه تنظیف کاملاً تمیز نمایید.
- ۲ ظرف مخصوص جهت تخلیه مایع خنک‌کننده آماده کنید.
- ۳ نازل مایع خنک‌کننده را از روی حفاظ سنگ جدا نموده و داخل ظرف مخصوص تخلیه قرار دهید.
- ۴ کلید پمپ مایع خنک‌کننده را روشن کنید تا مایع کاملاً تخلیه شود.
- ۵ صافی روی مخزن را جدا نموده و کاملاً تمیز نمایید.
- ۶ داخل مخزن را در صورت لزوم با مایع حلّ شستشو داده و به وسیله پارچه کاملاً تمیز کنید.

۷ نازل مایع خنک کننده را در محل خود نصب نمایید.

۸ بین ۸ تا ۱۰ ساعت اجازه دهید مخزن خشک شود تا محیطی عاری از باکتری به دست آید.

۹ نوع و اندازه مایع خنک کننده توصیه شده در دفترچه راهنمای تهیه و آماده سازی کنید.

۱۰ مایع را درون مخزن بریزید.

نکته
کارگاهی



مایع خنک کننده که از مخلوط آب و روغن حل شونده هستند، در صورتی که برای مدت زیادی جریان نداشته باشد باکتری ها در این مایع شروع به رشد نموده و باعث انتشار بوی بد در فضای کارگاه می شود. برای جلوگیری از این حالت چنانچه از دستگاه استفاده نمی کنید. هر دو سه روز یک بار مدار مایع خنک کننده را روشن کنید تا مایع خنک کننده جریان یابد.

نکات ایمنی
و حفاظتی



۱ در هنگام آماده سازی و تعویض مایع خنک کننده حتماً از ماسک دهانی استفاده کنید.

۲ در هنگام تعویض مایع خنک کننده استفاده از دستکش الزامی است.

۳ در هنگام تعویض مایع خنک کننده بلا فاصله بعد از تخلیه مایع، کلید اصلی دستگاه را خاموش کنید.

نکته
زیست محیطی



مایع خنک کننده تعویض شده را در مخازن مخصوص انبار کرده و سپس مطابق توصیه های شرکت سازنده آن را دفع کنید.

نکته
کلیدی



■ ساخت برخی از مایع های خنک کننده برای کاربران مشکل است. در این موارد، شرکت سازنده مایع خنک کننده را به صورت آماده به بازار عرضه می کند.

■ مایع های خنک کننده آماده، با نام های آب تراش، آب سنگ و ... به بازار عرضه می شوند. این محصولات نسبت به آب صابون از دوام بیشتری برخوردارند.



عملیات سنگزنی

براده برداری در سنگزنی شباهت های زیادی با فرز کاری دارد؛ با این تفاوت که جنس ابزار در سنگزنی از مواد ساینده است و تعداد دوران آن بسیار بیشتر از تیغه فرز است.

میزان باردهی عمقی

در دستگاه‌های سنگزنی باردهی عمقی به دو روش خودکار و دستی انجام می‌شود. میزان باردهی عمقی در هر رفت و برگشت به عوامل زیر بستگی دارد:

- دلیل: نوع دستگاه
- دلیل: جنس قطعه کار
- دلیل: استفاده از مایع خنک کننده
- دلیل: شکل قطعه کار
-
-

فعالیت



- با تحقیق در منابع مختلف فعالیت‌های زیر را انجام دهید.
- دو مورد جای خالی عوامل تأثیرگذار را کامل کنید.
 - برای هریک از عوامل تأثیرگذار حداقل یک دلیل بنویسید.

نکته کارگاهی



آنچه که مسلم است، تجربه کاری و تبحر یک سنگزن، در انتخاب میزان باردهی عمقی دستی تأثیر مستقیم دارد.


زمانی که از باردهی خودکار استفاده می‌شود میزان باردهی عمقی یا پیشروی در هر رفت و برگشت از جدول زیر انتخاب می‌شود.

| توصیه‌ها | مقدار پیشروی عمقی بر حسب mm | جنس قطعه کار |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| مایع خنک کننده لازم است | ۰/۰۷۵ تا ۰/۱۲۵ | فولاد با سختی متوسط |
| مایع خنک کننده لازم است + تیز کردن سنگ | ۰/۰۲۵ تا ۰/۰۱۲۵ | فولاد سخت - فولا زنگ نزن |
| مایع خنک کننده لازم نیست در صورت لزوم خنک کننده هوا به صورت مکشی | ۰/۰۱۵ تا ۰/۰۵ | چدن |
| چرخ‌هایی که دانه‌بندی درشت دارند و متخلخل هستند به کار گرفته شود | ۰/۰۱۲۵ تا ۰/۰۱۲۵ | آلومینیوم |
| | ۰/۰۱۲۵ تا ۰/۰۷۵ | فلزات غیر آهنی |

فعالیت عملی




قطعه مطابق شکل زیر را پس از فرز کاری، مطابق نقشه سنگزنی کنید.

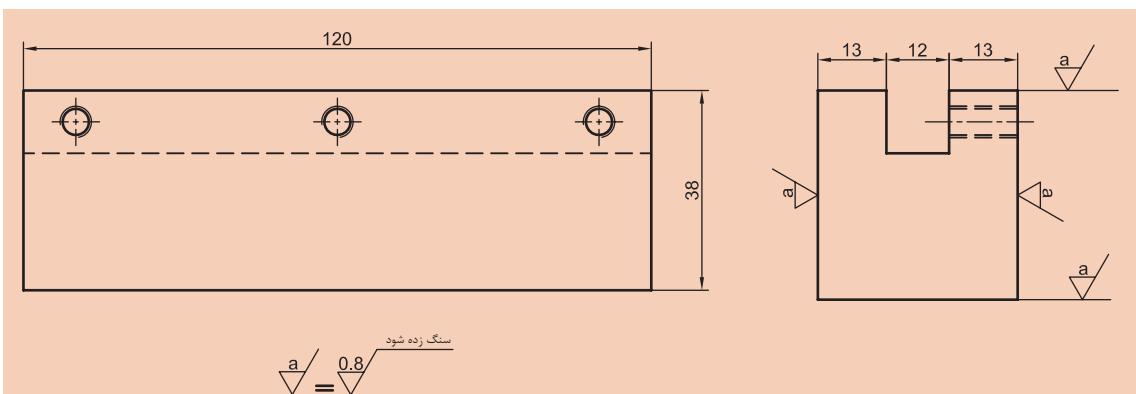

مراحل کار:

۱ ابتدا قطعه ساخته شده در مرحله فرزکاری را کنترل کنید که مطابق نقشه نهایی فرزکاری باشد.

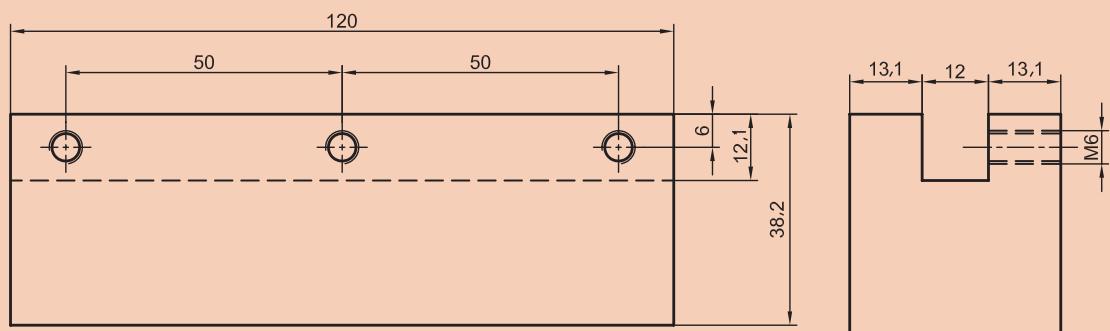

۲ ماسک دهنی و عینک ایمنی را روی صورت خود قرار دهید.

۳ کلیدهای کارگیر مغناطیسی و سیستم خنک کننده را کنترل کنید که خاموش باشند.

۴ فلکه سوپرت عمودی را چرخانده تا سنگ به بالاترین حد خود برسد.

۵ روی کارگیر مغناطیسی را با استفاده از یک پارچه تنظیف کاملًا تمیز نمایید.


۶ چرخ سنگ را از نظر نداشتن شکستگی و لب پریدگی کنترل کنید.

۷ سطح زیرین قطعه کار (سطح A) را روی سطح کارگیر مغناطیسی قرار دهید. طوری که سطح C رو به بالا قرار گیرد و کلید مغناطیس را روشن کنید.

۸ فلکه سوپرت عمودی را چرخانده تا سنگ به ۰۵ میلی متری بالای قطعه کار برسد.

۹ فلکه میز طولی را چرخانده تا سنگ از انتهای قطعه کار

۵۰ میلی متر جلوتر برود سپس پیچ تنظیم انتهای کورس (سمت چپ) را باز نموده و حرکت دهید تا فرمان دهنده هیدرولیکی را به سمت راست حرکت دهد. در همین نقطه، پیچ تنظیم را سفت کنید.

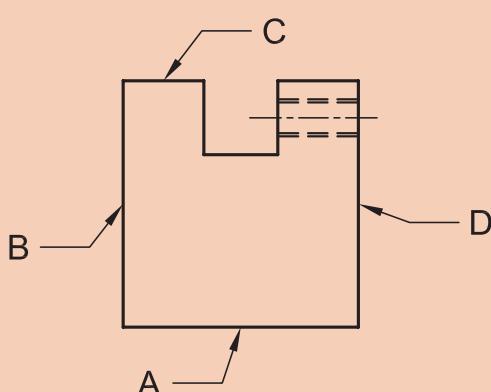



۱۰ فلکه میز طولی را چرخانده تا سنگ از ابتدای قطعه کار ۵۰ میلی‌متر عقب‌تر برود، سپس پیچ تنظیم ابتدای کورس (سمت راست) را باز نموده و حرکت دهید تا فرمان‌دهنده هیدرولیکی را به سمت چپ حرکت دهد. در همین نقطه پیچ تنظیم را سفت کنید.

۱۱ کلید سنگ را روشن کنید.

۱۲ سیستم هیدرولیک را روشن کنید.

۱۳ شیرهیدرولیک را به آهستگی باز کنید تا میز شروع به حرکت کند.

طول کورس را کنترل کنید که همان مقدار تنظیم شده باشد.

۱۴ فلکه حرکت عرضی میز را حرکت داده تا سنگ روی قطعه کار قرار گیرد.

۱۵ فلکه سوپرت عمودی را حرکت دهید تا سنگ با قطعه کار مماس شود سپس ورنیه را روی صفر تنظیم کنید. توجه کنید که هنگام مماس کردن باید میز حرکت رفت و برگشتی آرام داشته باشد.

۱۶ میز را در ابتدای کورس متوقف کرده و به اندازه ۰/۰۲۳ میلی‌متر بار عمقی را تنظیم کنید.

۱۷ کلید مایع خنک کننده را روشن کنید.

۱۸ شیر هیدرولیک را باز کنید تا دستگاه شروع به براده‌برداری نماید و اجازه دهید تا قطعه به‌طور کامل براده‌برداری تمام شود.

۱۹ سنگ را در انتهای کورس متوقف کنید و سطح قطعه را کنترل کنید، در صورتی که تمام سطح، براده‌برداری نشده باشد مجدداً ۰/۰۳ میلی‌متر بار عمقی را تنظیم و عمل براده‌برداری را انجام دهید.

۲۰ پس از پایان براده‌برداری سطح C، سنگ را در ابتدای قطعه متوقف نموده و سیستم هیدرولیک و مایع خنک کننده و مغناطیس را قطع کنید.

۲۱ قطعه را اندازه‌گیری کنید. عددی که به‌دست خواهد آمد حدود ۱۴/۳۸ است عدد به‌دست آمده را یادداشت کنید.

۲۲ کارگیر مغناطیسی را با استفاده از یک پارچه تمیز کنید و سطح C قطعه کار را روی کارگیر مغناطیسی در موقعیت قبلی قرار دهید و کلید مغناطیس را روشن کنید.

۲۳ سطح A همانند سطح C در پنج مرحله براده‌برداری کنید تا به اندازه ۰/۳۸ میلی‌متر برسد در مرحله آخر اجازه دهید سنگ چند بار روی قطعه کار بدون بار حرکت کند.

۲۴ قطعه کار را از کارگیر مغناطیسی جدا کنید و مجدداً آن را اندازه‌گیری نمایید.

۲۵ سطوح D و B را همانند دو سطح دیگر براده‌برداری کنید.

۲۶ پس از پایان عملیات براده‌برداری به‌وسیله یک سوهان نرم لبه‌های تیز قطعه را سوهان بکشید تا پلیسه‌های احتمالی و تیزی لبه‌ها از بین برود.

۲۷ کلید اصلی را خاموش و دستگاه را تمیز کنید.



هنگام جدا کردن قطعه از کارگیر مغناطیسی به علت وجود پسماند مغناطیسی قطعه به سختی جدا خواهد شد برای جدا شدن آسان کمی قطعه کار را به طرفین کج نموده و سپس جدا نمایید.



- هنگام جدا کردن قطعه کار از کارگیر مغناطیسی داشتن دستکش ضروری است.
- بدون ماسک و عینک هرگز کار را شروع نکنید.
- در هنگام بروز حادث حتماً از کلید قطع کن اضطراری استفاده نمایید.
- هیچ‌گاه با چرخ سنگی که دارای لب پریدگی و یا ترک است کار نکنید.
- در هنگام سنگ زنی قطعات بزرگ و سنگین پوشیدن کفش ایمنی ضروری است.
- در هنگام کار با سنگ هرگز سر خود را به سمت چرخ سنگ خم نکنید.

شکل ۳۳

تیز کردن چرخ سنگ

حفره‌های چرخ سنگ بعد از مدتی استفاده توسط ذرات فلزات نرم پر شده و به اصطلاح سنگ کند می‌شود در این هنگام باید توسط ابزار مخصوص که دارای سختی بالایی هستند یک لایه از سطح چرخ سنگ جدا شود تا ذرات ساینده جدید جایگزین ذرات قبلی شوند.
این عمل را تیز کردن (dress) می‌گویند.



شکل ۳۴



سنگ گُند شده را تیز کنید.

مراحل انجام کار

۱ ابتدا ماسک دهنی و عینک ایمنی را روی صورت خود قرار دهید.

۲ فلکه سوپرت عمودی را چرخانده و سنگ را به بالاترین نقطه منتقل کنید.

۳ کارگیر مغناطیسی را بهوسیله پارچه کاملاً تمیز کنید.

۴ الماس سنگ تیزکن را طوری روی کارگیر مغناطیسی قرار دهید که با محور سنگ زاویه ۱۵ تا ۲۰ درجه داشته باشد.

۵ کلید مغناطیس را روشن کنید.

۶ سنگ را حرکت دهید تا به نزدیکی قطعه کار برسد.

۷ فلکه حرکت طولی میز را حرکت دهید تا الماس مطابق شکل بالا قرار گیرد.

۸ حرکت طولی میز را قفل کنید.

۹ سنگ را روشن کنید.

شکل ۲۵

۱۵ تا ۲۰ درجه

پایه الماس سنگ تیزکن

کارگیر مغناطیسی

شکل ۳۶

۱۰ سنگ را با الماس مماس کنید و بهوسیله فلکه مخصوص (سیاه رنگ) باز عمقی را روی ۱۰٪ میلی متر تنظیم کنید.

۱۱ با استفاده از فلکه حرکت عرضی میز را حرکت دهید تا کل عرض چرخ سنگ تراشیده شود.

۱۲ چرخ سنگ را بازبینی کنید اگر تمام نقاط سنگ تراشیده شده بود نیاز به ادامه نیست در صورتی که سنگ هنوز کاملاً تخت نشده بود مجدداً ۱۰٪ میلی متر باردهی کنید و مرحله قبلی را تکرار کنید.

۱۳ پس از اتمام مرحله تیزکاری، سنگ را با استفاده از فلکه سوپرت عمودی حرکت دهید تا در بالاترین نقطه خود قرار گیرد. (شکل ۳۷)

۱۴ دستگاه را خاموش و کارگیر مغناطیسی را تمیز کنید.



شکل ۳۷



■ باقی ماندن ذرات سنگ روی سطح کارگیر مغناطیسی باعث صدمه رساندن به آن می شود.

■ پس از تمیز کردن سطح کارگیر مغناطیسی با پارچه، دست خود را به آرامی روی سطح کارگیر بشید این روش بهترین راه برای تشخیص باقی ماندن ذرات سنگ روی کارگیر است.



شکل ۳۸




■ باردهی بیش از حد، موجب کج شدن سنگ تیزکن شده و احتمال شکستن سنگ زیاد خواهد بود.


■ هیچ گاه بدون ماسک و عینک اقدام به تیز کردن چرخ سنگ نکنید.




قطعات مربوط به پروژه (گیره) را مطابق نقشه سنگ زنی کنید.

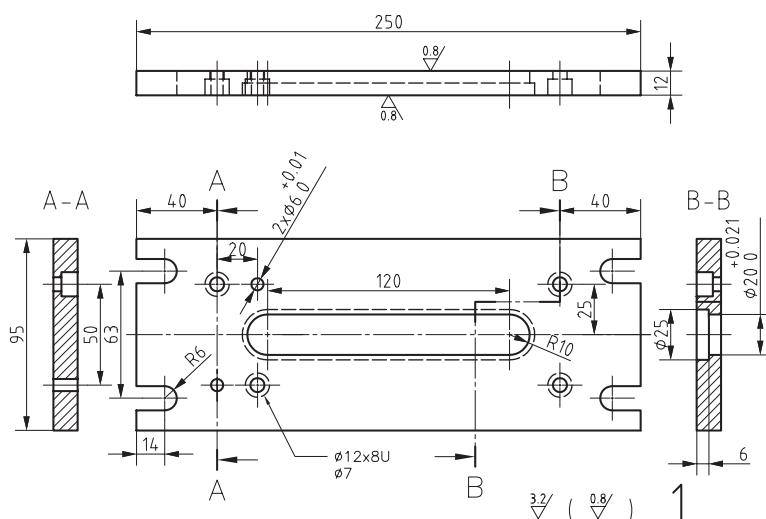


شکل ۳۹

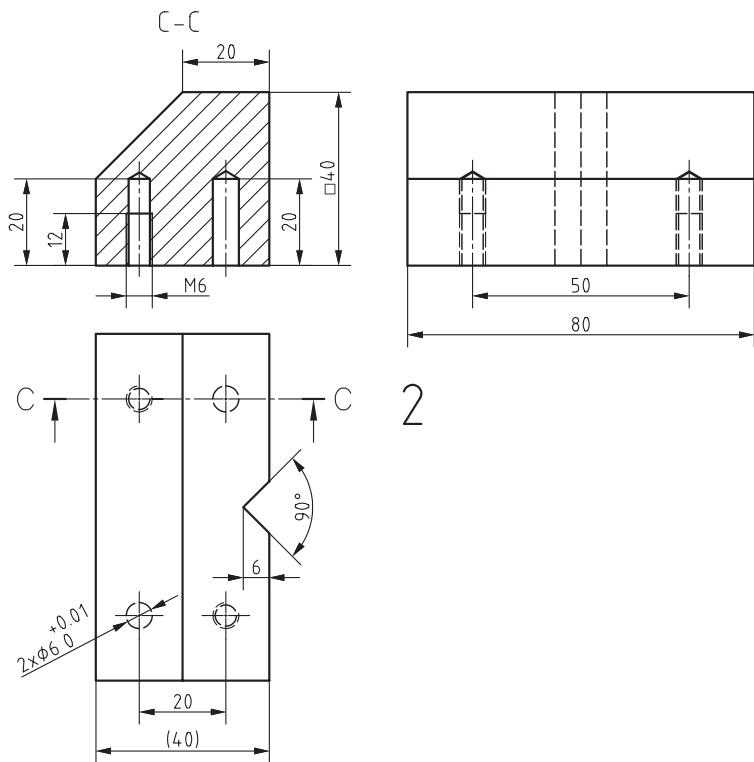

شكل ٤٠

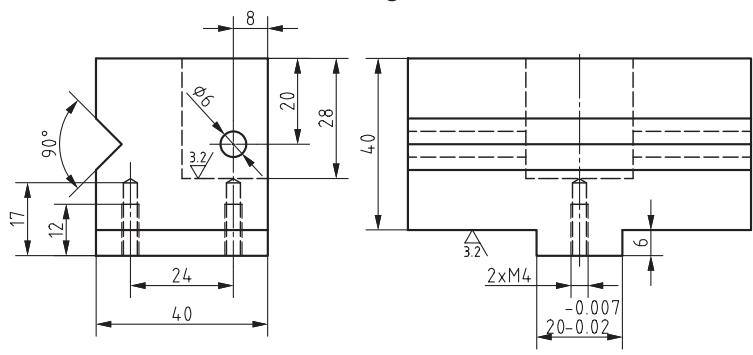

شكل ٤٣

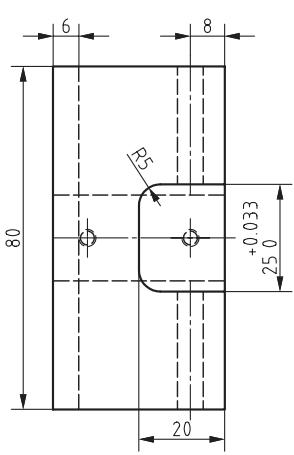


شكل ٤١




شكل ٤٢





شكل ٤٣

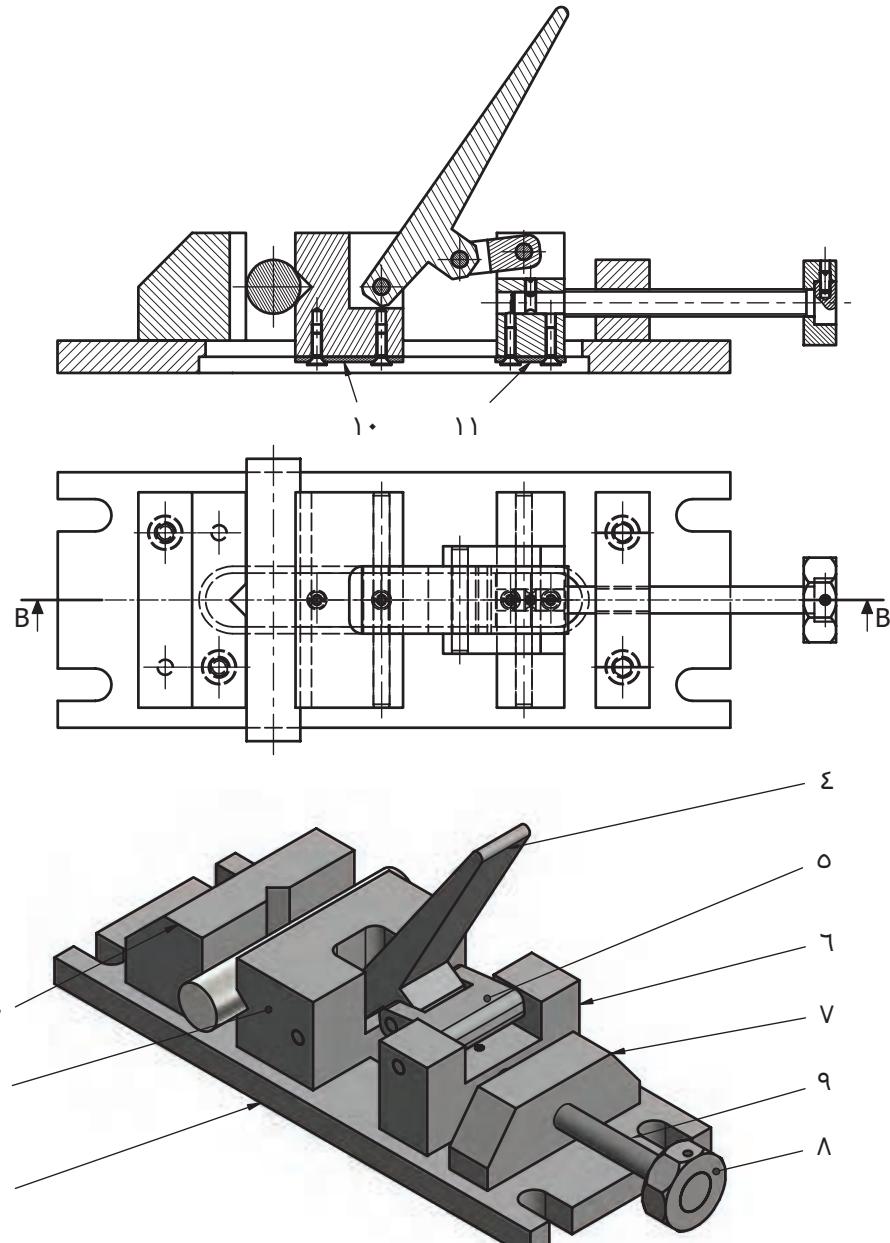


| | | |
|--|-----------|-------------|
| تاریخ : | هندستان : | جنس : |
| نام نقشه : | ابعاد : | |
| فکسچر کتاب فریزکاری و سنگ زنی رشته ماشین ابزار | | |
| | مقیاس : | |
| | IS02768-f | توolarans : |

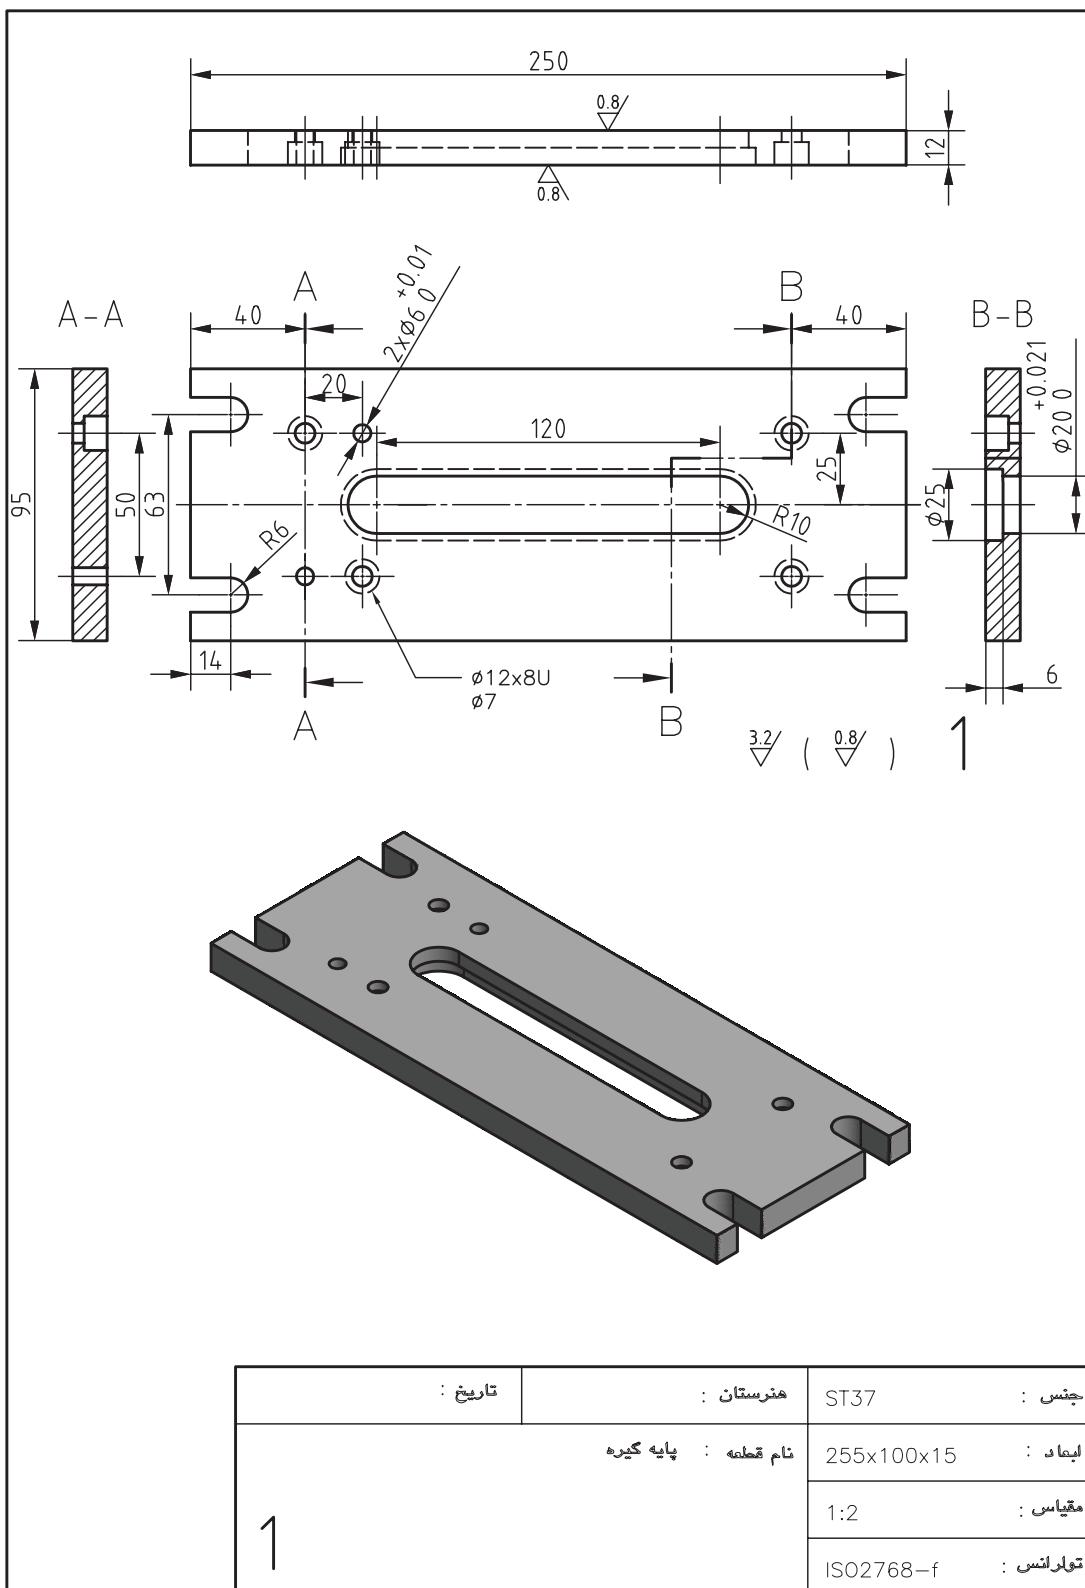


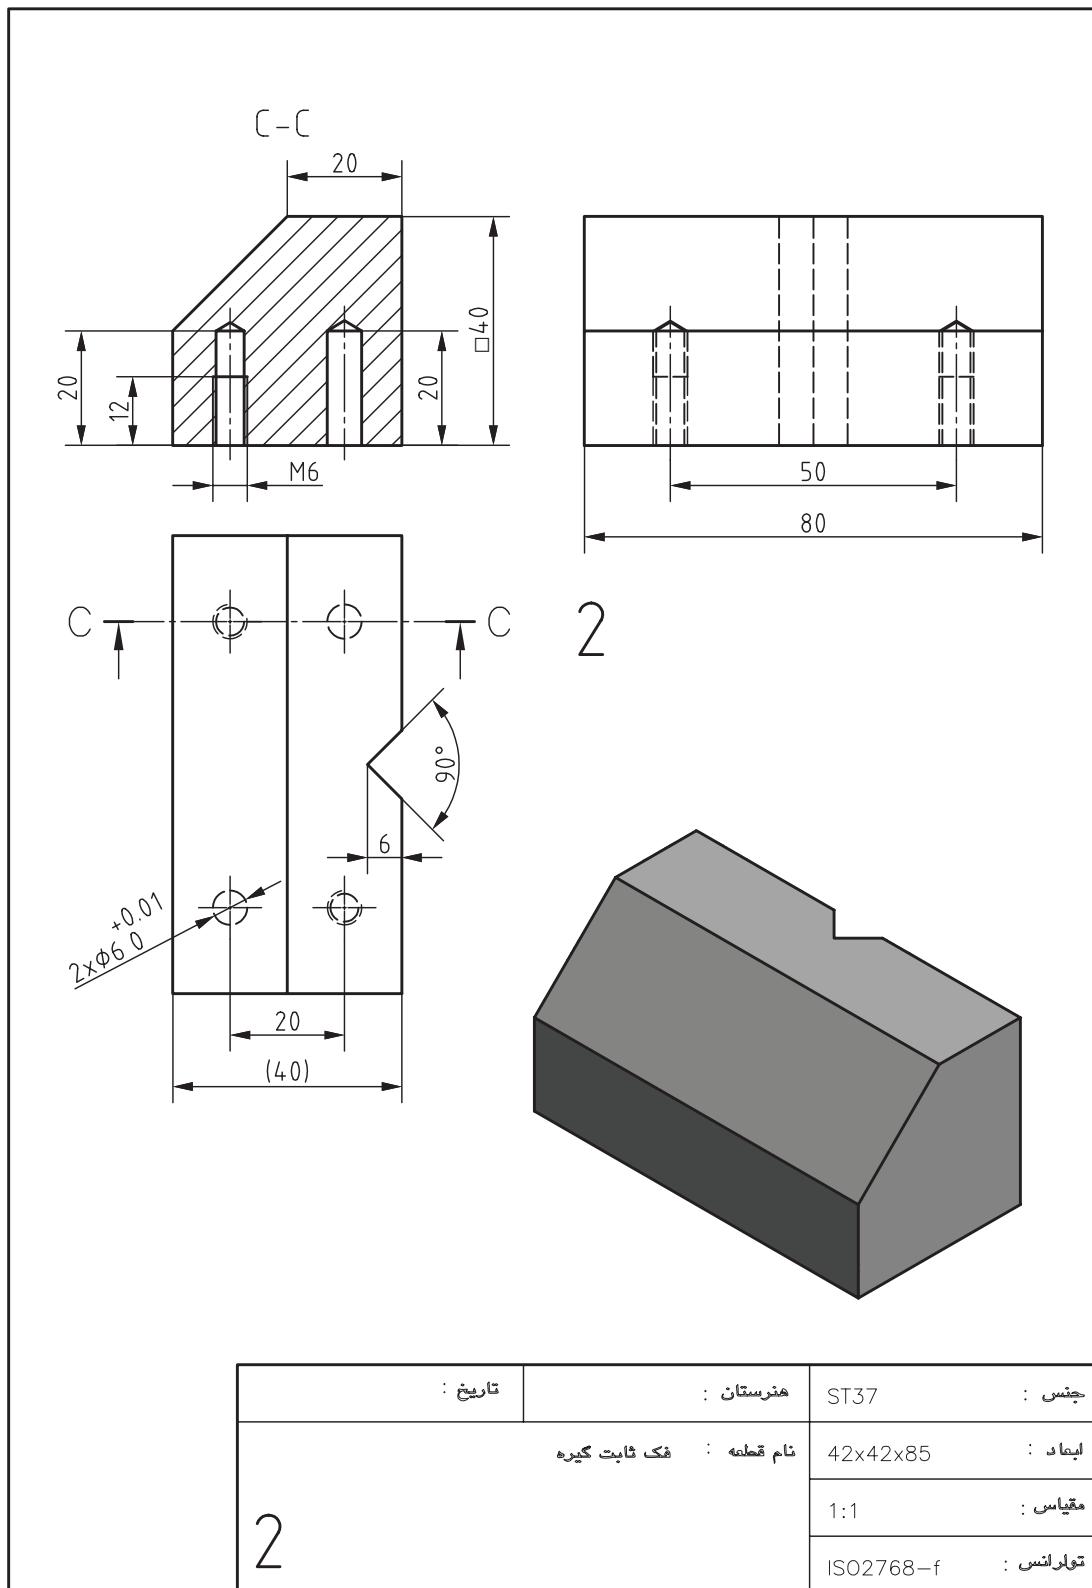

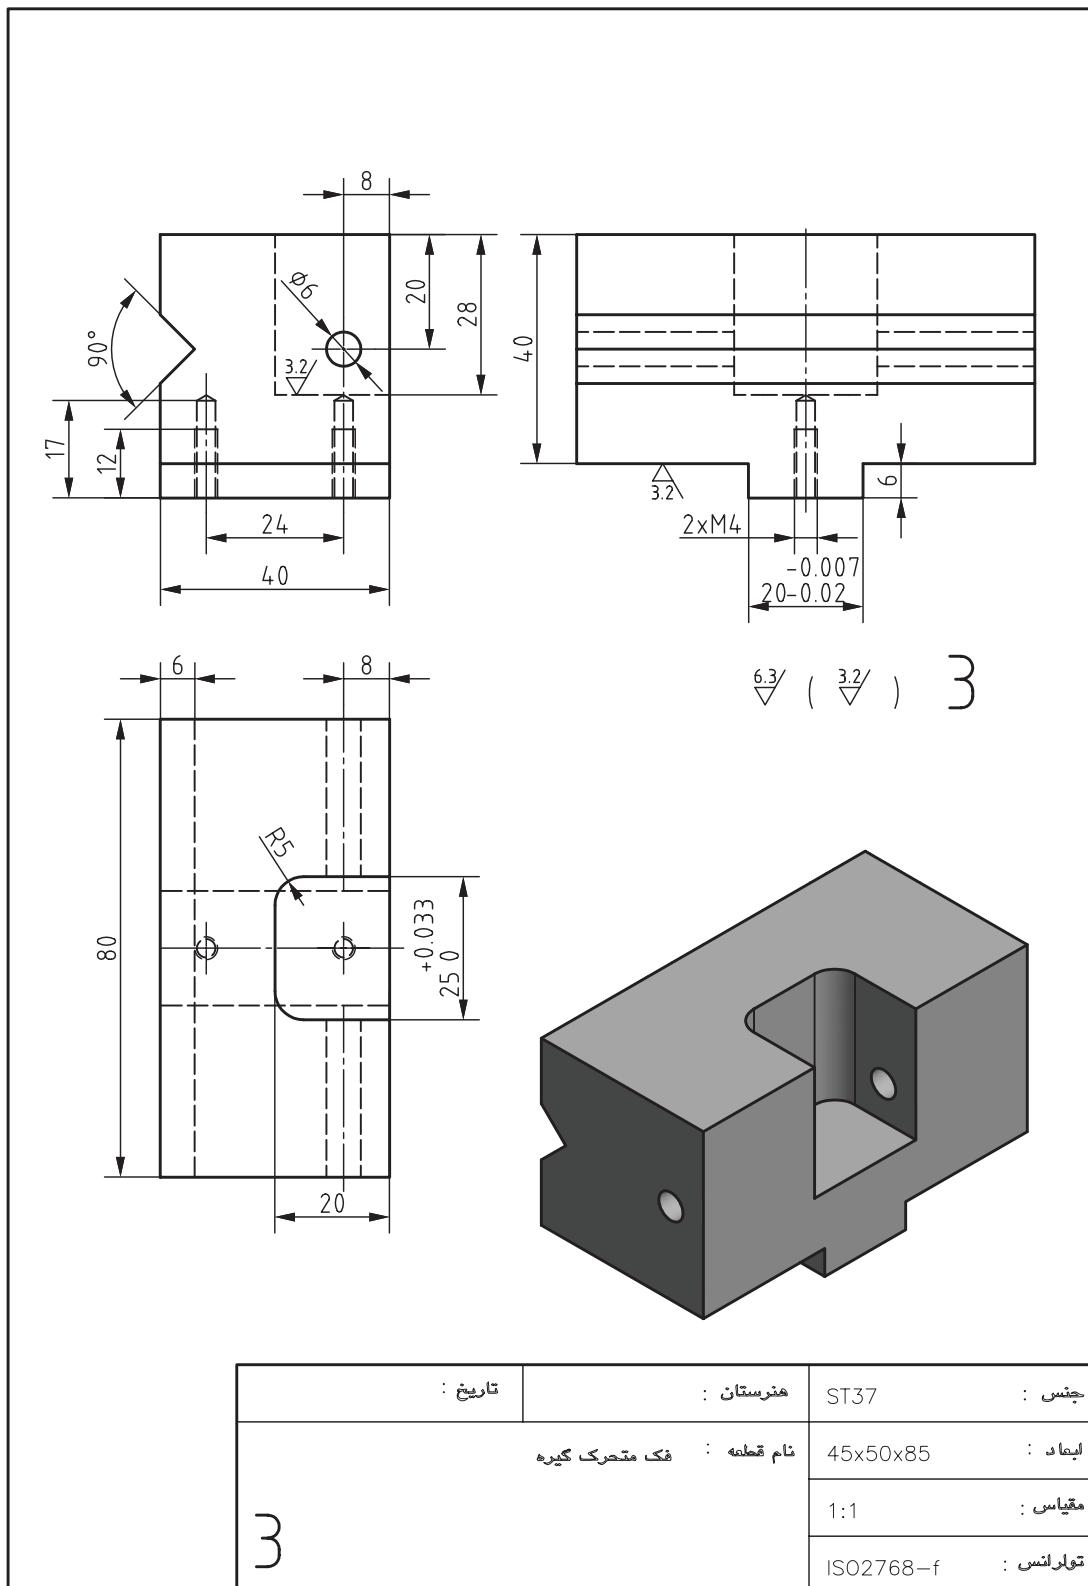


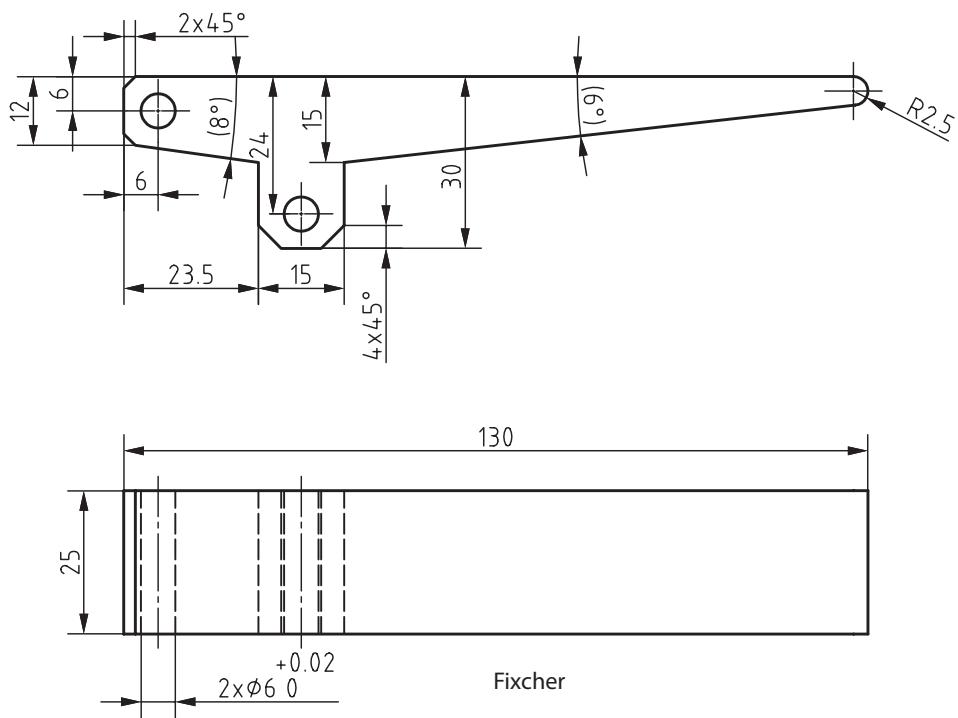


4

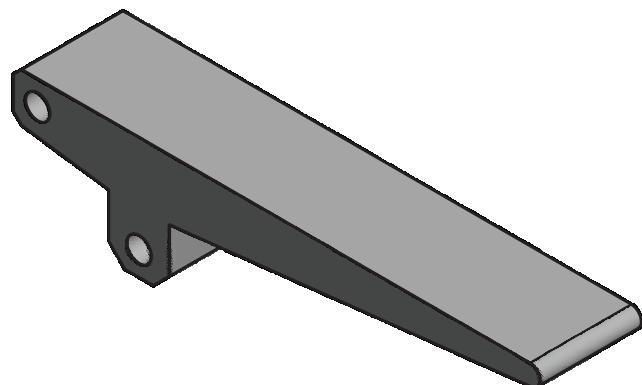


| | | |
|---------|----------------------|-----------|
| تاریخ : | هندستان : | جنس : |
| | نام قطعه : دسته کیره | ابعاد : |
| | | 28x32x135 |
| 4 | | مقیاس : |
| | | ISO2768-f |

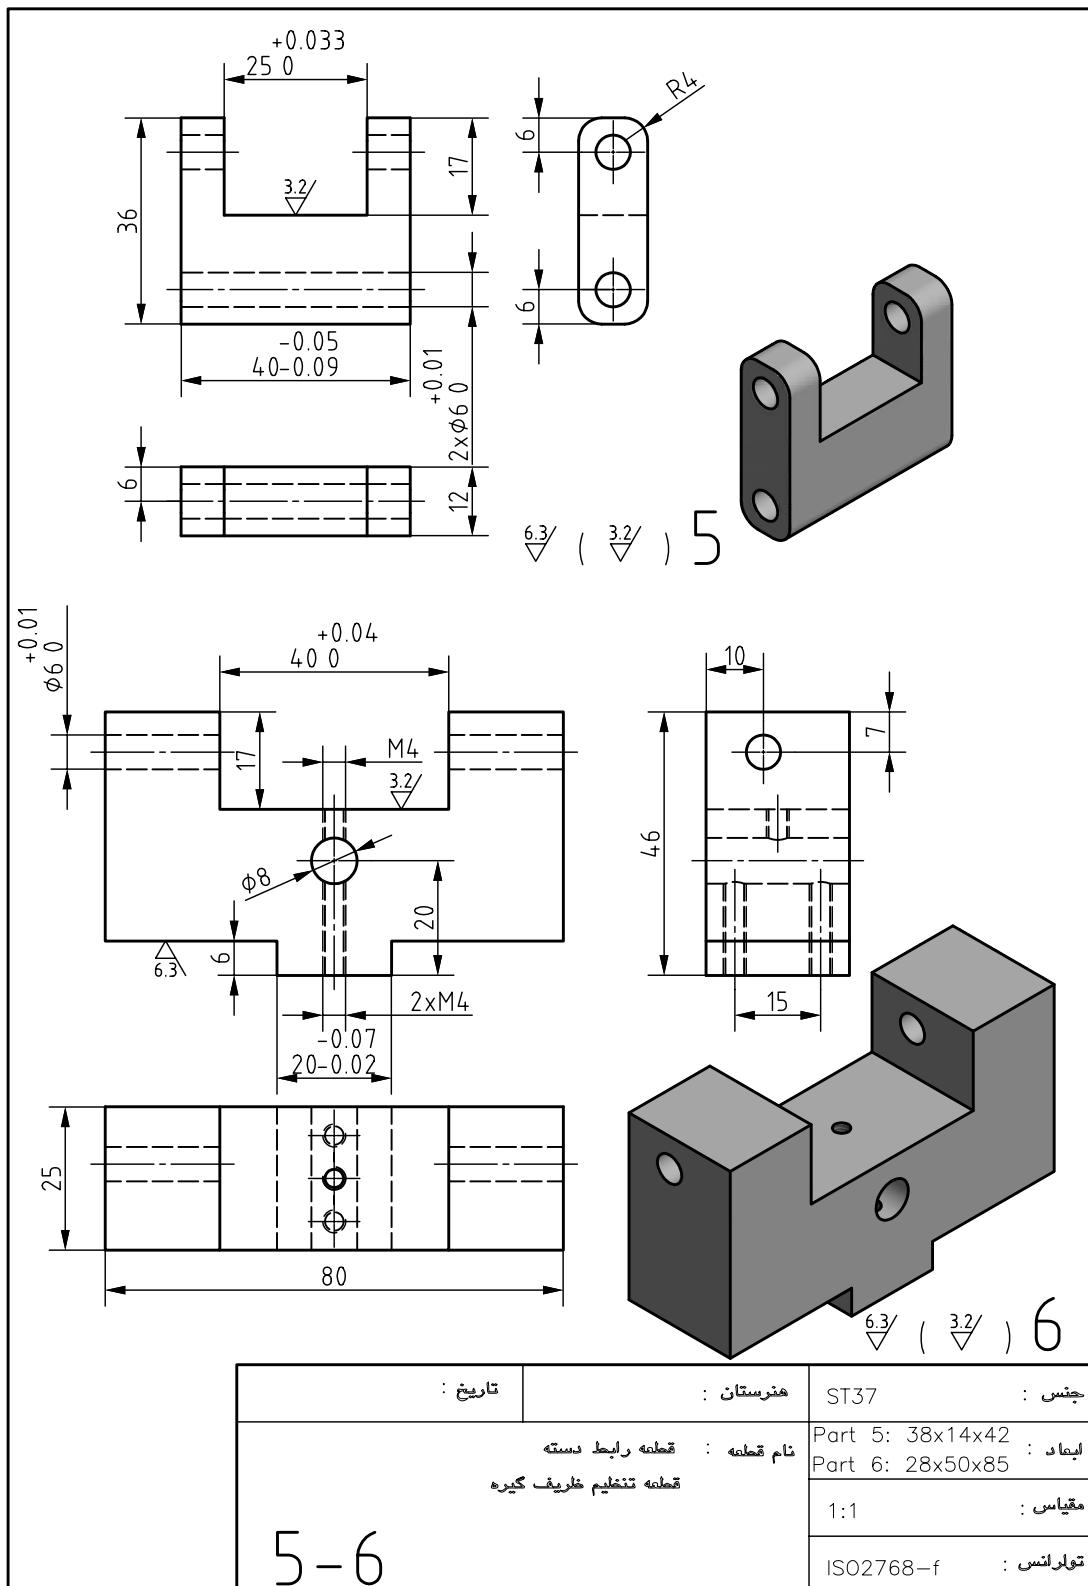


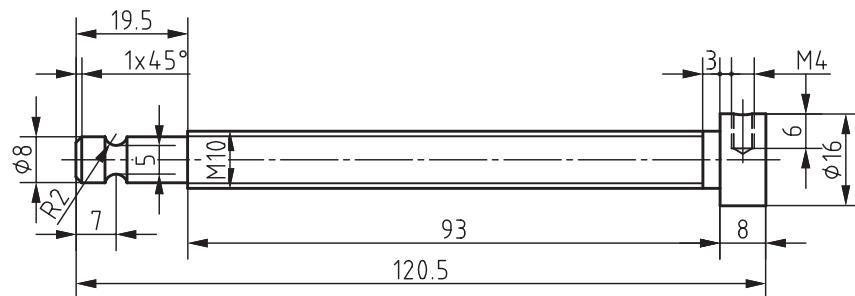

9




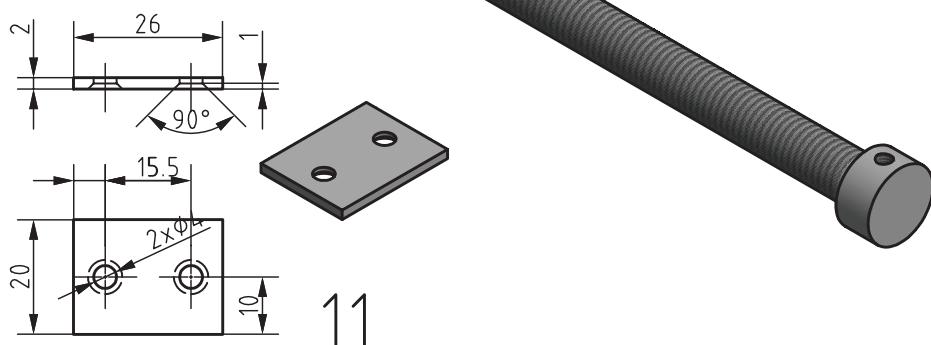


11

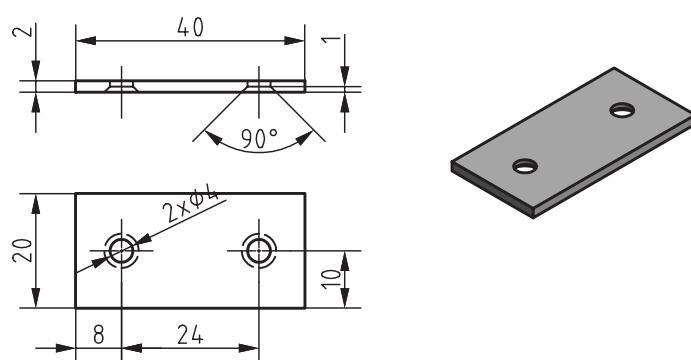


10

| | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| تاریخ : | هندستان : | جنس : |
| | ST37 | |
| نام قطعه : | بیچ تنظیم خلریف کیره | ابعاد : |
| صفحه پشت بند ۱ | | 22x28x4-22x42x4 |
| صفحه پشت بند ۲ | | |
| 9-10-11 | 1:1 | مقیاس : |
| | | توارانس : |
| | | ISO2768-f |

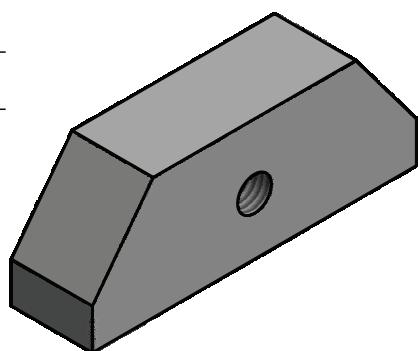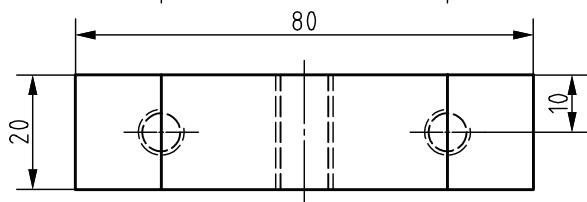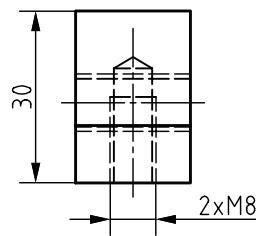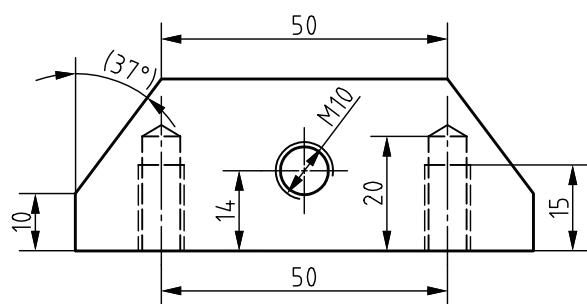

7

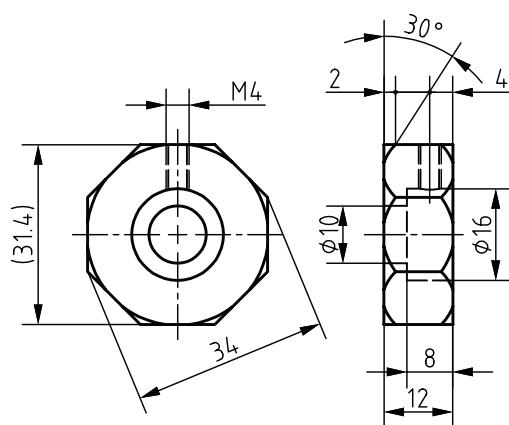


8

| | | | |
|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| جنس : | ST37 | هترستان : | تاریخ : |
| لیعاد : | Part 7: 22x32x85 | نام قلمه : | تکیه گاه پیچ گیره |
| دسته چندخلمی گیره | | | مقیاس : |
| 1:1 | | | تولارنس : |
| ISO2768-f | | | |
| 7-8 | | | |

ارزشیابی هنرجو در واحد یادگیری: سنگزنی سطوح تخت

نمونه و نقشه کار:

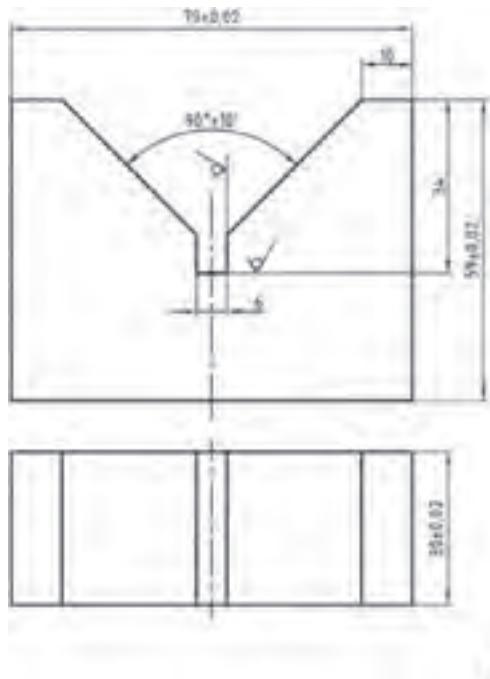

نقشه کار: سنگزنی در سطوح تخت

سنگزنی قطعات با دستگاه سنگ تخت مطابق نقشه
شاخص عملکرد: ۱- ابعاد مطابق نقشه ۲- کیفیت سطح مطابق نقشه

شرایط انجام کار:

- ۱- در محیط کارگاه
- ۲- نور یکنواخت با شدت 400 لوکس
- ۳- تهويه استاندارد و دمای $20^\circ\text{C} \pm 3^\circ$
- ۴- ابزارآلات و تجهیزات استاندارد و آماده به کار
- ۵- وسائل ایمنی استاندارد
- ۶- زمان ۸ ساعت

مواد مصرفی:

جنس قطعه از فولاد 5437°H
ابزار و تجهیزات: دستگاه سنگ تخت و متعلقات - کولیس $0/05$
با گستره اندازه گیری 150 میلیمتر - کمان اره - سوزن خط کش
پایه دار و معمولی - سنبه نشان - چکش - گیره موازی - میز کار -
کات کبود - وسایل تمیز کاری - قطعه کار - نقشه کار - میکرومتر
۱ با گستره $(25-50)$ ، $(50-75)$ ، $(75-100)$ - زبری سنگی
مقایسه ای - وسایل کمکی برای بستن قطعه کار

معیار شایستگی:

| ردیف | مرحله کار | حداقل نمره قبولی از ۳ | نمره هنرجو |
|---|----------------------|-----------------------|------------|
| ۱ | بررسی قطعه کار اولیه | ۱ | |
| ۲ | آماده سازی قطعه کار | ۱ | |
| ۳ | آماده سازی دستگاه | ۱ | |
| ۴ | بستن قطعه کار | ۲ | |
| ۵ | انجام عملیات سنگزنی | ۲ | |
| شاخصی هایی غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: | | | |
| ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار | | | |
| ۲- مسئولیت پذیری | | | |
| ۳- مدیریت مواد و تجهیزات | | | |
| ۴- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی و عینک محافظ | | | |
| ۵- تمیز کردن وسایل و محیط کار | | | |
| ۶- پایین دنی به الزامات نقشه | | | |
| میانگین نمرات * | | | |

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

منابع و مأخذ

- برنامه درسی رشته ماشین ابزار - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۹۴ میلر، رکس، حجتی، احمد و دیگران، ۱۳۷۷، دانشنامه ماشین‌کاری ۲، چاپ اول، انتشارات فنی ایران صافی محمد علی، (۱۳۹۲)، فرزکاری جلد اول کد ۶۰۳/۶، فرزکاری ۱، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- غلامرضايی حميد، (۱۳۹۴)، رسم فنی تخصصی کد ۴۸۸/۸، رسم تخصصی، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- صفی محمد علی، (۱۳۷۶)، کتاب درسی فرزکاری، فرز ۱ (چاپ اول)، تهران، نشر مدیریت پژوهش مهرزادگان محمد، (۱۳۹۴)، اندازه‌گیری دقیق، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- جورج ای. دیتر، (۱۹۸۸)، متابولرژی مکانیکی، شهره شهیدی (۱۳۹۲)، تهران، مرکز نشر دانشگاهی فیسبچر اولریچ، (۱۹۹۲)، تبلن بوج متال، جداول و استانداردهای طراحی و ماشین‌سازی، عبدالله ولی‌نژاد، (۱۳۸۹)، تهران، نشر طراح
- گرلینگ هنریش، (۱۹۶۰) ... در پیرامون ماشین‌های ابزار، علی اکبر جوانفکر (۱۹۶۰)، تهران، ... اسکو، نلسون و پرتر (۱۹۹۴)، ماشین‌های افزار جدید ۲، ابراهیم صادقی (۱۳۷۳) تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران
- شفیع‌نیا حمید و قربانی محسن، (۱۳۹۵) فرزکاری جلد اول کد ۶۰۹/۵۲، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- خدامی اقدم و نصیری زنوزی بهروز (۱۳۸۰) محاسبات فنی ۱ کد ۳۵۶، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- خدامی اقدم و نصیری زنوزی بهروز (۱۳۸۳) محاسبات فنی ۲ کد ۴۶۱/۸، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- رشیدزاده حسین و هدایتی علی اصغر (۱۳۹۰) کارگاه ساخت و تولید کد ۴۷۴/۴ تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- محمودی آستارایی ابراهیم و احمدزاده محمدحسین، (۱۳۶۹)، درس فنی چهارم، کد ۸۰۲، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- اکبری محسن و خادمی اقدم صمد و نصیری زنوزی بهروز، (۱۳۶۹)، حساب فنی سوم، تهران، شرکت افست "سهامی عام"
- اکبری محسن و خادمی اقدم صمد و نصیری زنوزی بهروز، (۱۳۶۹)، درس فنی دوم کد ۵۰۳، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ماشین‌سازی تبریز، (۱۳۹۵)، کاتالوگ ماشین فرز FP4M، تبریز، ماشین‌سازی تبریز
- ۱- Fitzpatrick,M.,(2014)Machining and CNC Technology,3th ed. New York, McGraw-Hill
- ۲- Hopenel,P.,(2012),Precision Machining Technology,USA,Delmar



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنگی کتاب‌های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پژوهشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسمی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب باری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسامي هنرآموزان شرکت‌کننده در اعتبارسنگی کتاب تولید به روش فرزکاري و سنگزنی - کد ۲۱۱۴۲۰

| ردیف | نام و نام خانوادگی | استان محل خدمت | ردیف | نام و نام خانوادگی | استان محل خدمت | ردیف | نام و نام خانوادگی |
|------|--------------------------|-------------------|------|------------------------|----------------|------|--------------------|
| ۱ | سعید رجبی | مرکزی | ۱۳ | بهرام فیضی | گلستان | | |
| ۲ | غلامرضا رحیمی‌نژاد | شهرستان‌های تهران | ۱۴ | عرفان نعیمی‌حسینی | فارس | | |
| ۳ | روح الله احمدی | شهرتهران | ۱۵ | سید هاشم رمضانزاده سکه | خراسان رضوی | | |
| ۴ | سیدعلی هاشم آبادی | خراسان جنوبی | ۱۶ | یعقوب خلچ | قزوین | | |
| ۵ | حسینعلی نیستانی | خراسان شمالی | ۱۷ | سید مرتضی سجادی حور | اردبیل | | |
| ۶ | علیرضا دهقانی حبیب آبادی | اصفهان | ۱۸ | حمیدرضا دولو | سمنان | | |
| ۷ | مجید دهقان | یزد | ۱۹ | حمزه صالحی راد | مازندران | | |
| ۸ | علی عزیزی | ایلام | ۲۰ | سعید دهقان | هرمزگان | | |
| ۹ | بابک کریم نواز | آذربایجان شرقی | ۲۱ | حسین رحمانی | کردستان | | |
| ۱۰ | سههاب آزموده | کرمانشاه | ۲۲ | اصغر نگارستانی | کرمان | | |
| ۱۱ | علی شیر افکن | همدان | ۲۳ | محسن دوروباف | یزد | | |
| ۱۲ | بشار آذرگ | آذربایجان غربی | | | | | |

