

واحدهای جوشکاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۱۴۳-۲-۱۰/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۲-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۳-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک
--	---	---

واحد کار

جوشکاری با گاز

هدفهای رفتاری: در پایان این واحد، فرآگیر باید بتواند :

- جوشکاری با گاز را تعریف کند.
- اصول جوشکاری با گاز را توضیح دهد.
- تجهیزات و وسایل جوشکاری با گاز را نام ببرد.
- روش استفاده از تجهیزات و وسایل جوشکاری با گاز را توضیح دهد.
- تجهیزات و وسایل جوشکاری با گاز را برای کار آماده نماید.
- موارد ایمنی را در جوشکاری با گاز رعایت کند.
- شعله مناسب (خنثی، اکسید کننده و احیاکننده) را ایجاد نماید.
- انواع شعله و خصوصیات هر یک را توضیح دهد.
- به روش لب به لب جوشکاری نماید.
- دو لوله هم قطر را به روش سر به سر متصل نماید.
- با مشعل برش، ورقهای نازک فلزی (زیر ۱۰ mm) را برش کاری کند.

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶-۱۰ الی ۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۰-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۳-۷۴/ک
--	---	---

۴- جوش کاری با گاز (جوش گاز)


۳-۴- تجهیزات و وسایل جوش با گاز: هر چند با پیشرفت فن آوری، تجهیزات پیشرفته‌ای در این روش جوش کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی ساده‌ترین و معمول‌ترین این وسایل در این واحد بحث می‌شود.

۱-۴- دستگاه جوش کاری

- کپسول گاز و اکسیژن
- تنظیم کننده و نشان‌دهنده فشار گاز و اکسیژن (رگولاتور)
- لوله‌های رابط
- مشعل و سرمشعل (بک)
- سوپاپ اطمینان

۱-۴- تعریف: اتصال قطعات فلزی به کمک حرارت ناشی از سوختن گاز و با استفاده از سیم جوش، «جوش کاری با گاز» نامیده می‌شود.

۲-۴- اصول جوش کاری با گاز: در جوش کاری با گاز از مخازن جداگانه‌ای، گاز سوختنی و اکسیژن، با فشار تنظیم شده، خارج می‌شود و از طریق شلنگ‌های رابط به مشعل می‌رسد. در مشعل، سوخت و اکسیژن به نسبت معین که با شیرهای سوخت و اکسیژن تنظیم می‌شود مخلوط شده، از سرمشعل خارج می‌گردد. با استفاده از حرارت ناشی از سوختن سوخت، قسمتی از قطعه کارها که باید به هم متصل شوند ذوب شده، با استفاده از سیم جوش^۱ درز بین دو قطعه پر می‌شود. قطعه کارها پس از منجمد شدن نقاط ذوب شده، به هم متصل می‌شوند.

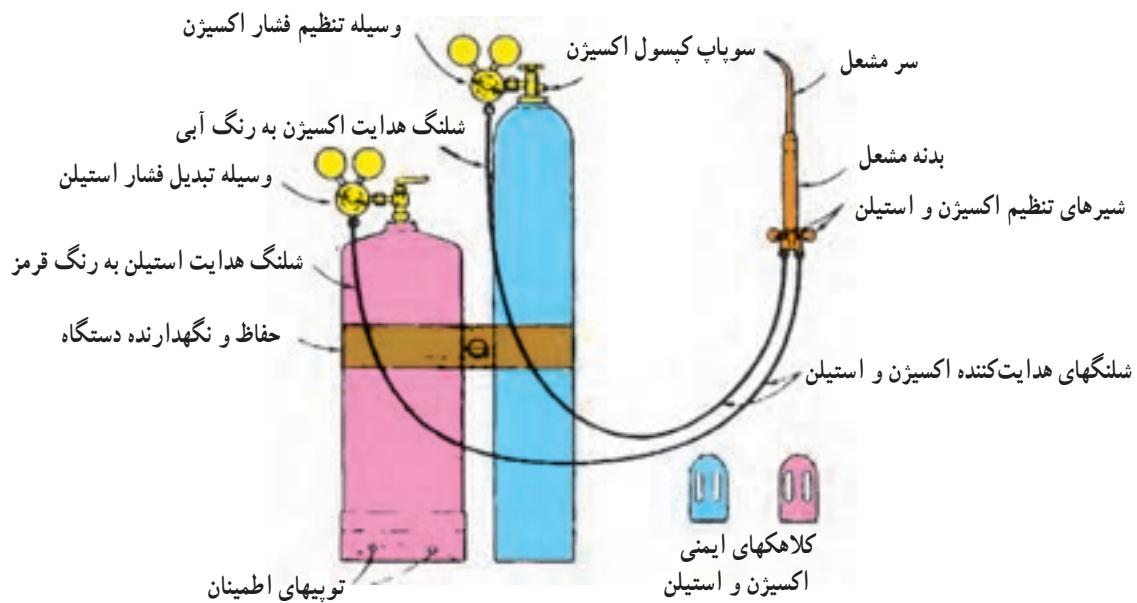

شکل ۴-۱

۱- در برخی مواقع بدون استفاده از سیم جوش نیز جوش کاری انجام می‌شود.

واحد کار: جوش کاری با گاز


شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الی ۱۶-۱۶

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۷۴-۳-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۶


مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۷۴-۳-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۶

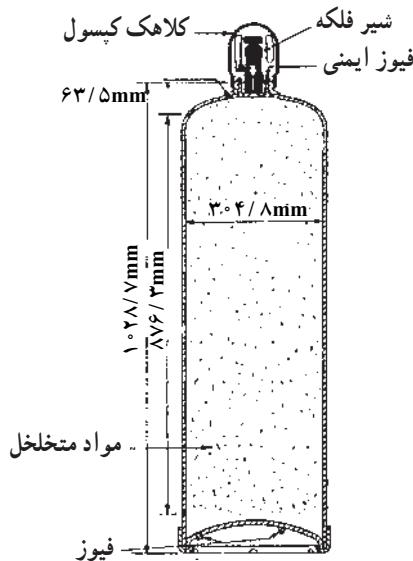

شکل ۴-۲ - کپسول استیلن


- کپسول گاز: گازهای مختلفی به عنوان سوخت در جوش کاری با گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد که معمولترین آنها عبارت اند از: استیلن، پروپان، گاز طبیعی شهری. استیلن، گازی بی رنگ و دارای بوی شبیه بوی سیر است. هنگام سوختن با اکسیژن خالص حرارتی معادل ۳۱۰۰ تا ۳۲۰۰ درجه سانتیگراد ایجاد می‌کند. این گاز در کپسولهایی به رنگ زرد یا ارغوانی با گنجایش ۴ لیتر و فشار ۱۵ بار^۱ عرضه می‌شود. ممکن است به جای کپسول گاز استیلن از مولدهایی که در آنها از کاربید کلسیم، گاز استیلن تهیه می‌شود، استفاده کرد، ولی کاربرد کپسول گاز راحت‌تر و کم خطرتر است.

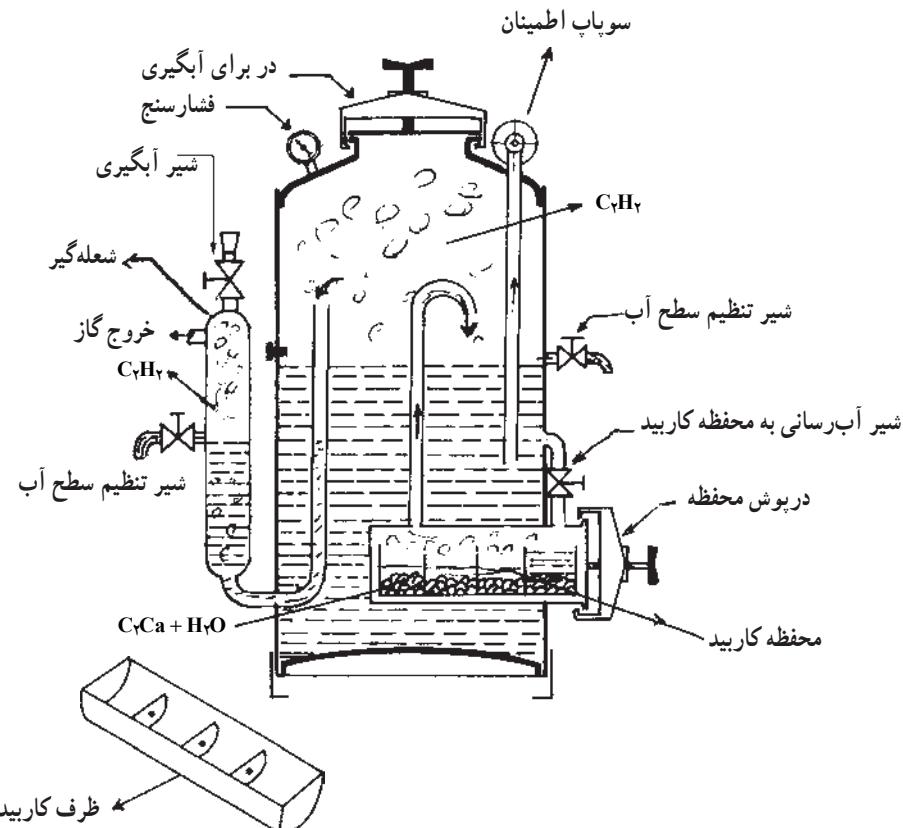


شکل ۴-۳ - مولد استیلن ریزشی

^۱ bar = 1 kg/cm² (بار، واحد اندازه گیری فشار است).

واحد کار: جوشکاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۳۱-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۰-۳۱-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۳۱-۷۴/ک
---	--	--

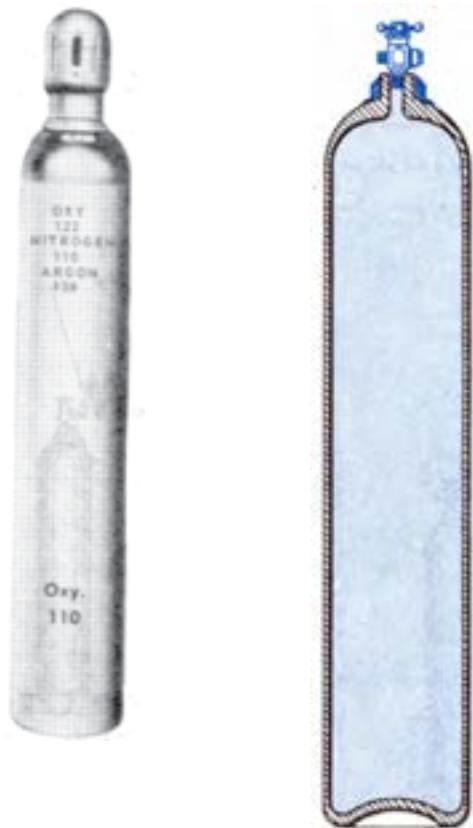

شکل ۴-۴— کپسول اکسیژن

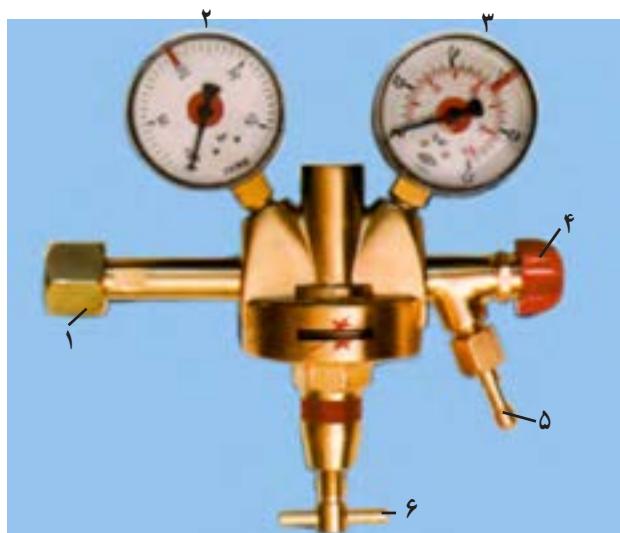

شکل ۵-۴— رگولاتور استیلن

— کپسول اکسیژن: گاز اکسیژن معمولاً در کپسولهایی به رنگ آبی و ظرفیت ۴ لیتر عرضه می‌گردد که فشار گاز داخل کپسول ۱۵ بار می‌باشد.

هر کپسول اکسیژن دارای یک شیر فلکه است که به وسیله در پوش مخصوصی محافظت می‌شود.

— تنظیم‌کننده و نشان‌دهنده فشار گاز و اکسیژن (رگولاتور): بر روی هر یک از کپسولهای گاز و اکسیژن باید از رگولاتوری استفاده کرد. با این رگلاتورها می‌توانید فشار داخل کپسول را به اندازه‌ای کم کنید تا برای انجام عملیات موردنظر (جوشکاری یا برشکاری) مناسب باشد. برای نشان دادن فشار گاز، بر روی رگولاتور دو فشارسنج وجود دارد. فشارسنج نزدیک به شیر کپسول، فشار داخل کپسول را نشان می‌دهد و فشارسنج دوم، فشار گاز خروجی را تعیین می‌کند. رگولاتور کپسول استیلن معمولاً ۴ بار مدرج است. فشارسنج دوم این رگلاتور نیز تا ۲/۵ بار مدرج شده است.

- ۱— محل اتصال رگولاتور به کپسول
- ۲— فشارسنج کپسول
- ۳— فشارسنج گاز
- ۴— شیر
- ۵— شلنگ خور
- ۶— تنظیم‌کننده فشار گاز

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶-۱۰ الی ۳-۲-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶-۱۰ الی ۳-۲-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱-۱۰ الی ۳-۲-۷۴/ک
--	---	--



شکل ۶-۴- رگولاتور اکسیژن


رگولاتور کپسول اکسیژن نیز در فشارسنج اول تا ۳۰۰ بار و در فشارسنج دوم تا ۱۵ بار مدرج می‌شود. بر روی فشارسنجها ناحیه‌ای به رنگ قرمز مشخص می‌شود که افزایش فشار گاز تا آن مقدار موجب خطر خواهد بود.

- ۲- از آلوده شدن شلنگها به مواد روغنی و شیمیایی جلوگیری کنید.
- ۳- برای اتصال شلنگها به کپسول یا مشعل از بسته‌های فلزی مناسب استفاده کنید و پس از اتصال شلنگها با استفاده از آب صابون، نشتی احتمالی را بررسی و برطرف کنید.
- ۴- شلنگها را به طور منظم و دوره‌ای مورد بازدید قرار دهید و در صورت فرسودگی یا خرابی آن را تعویض کنید.

— لوله‌های هدایت گاز و اکسیژن: برای انتقال و هدایت گاز و اکسیژن از کپسول به مشعل، از شلنگ‌هایی با قطر استاندارد استفاده می‌شود. قطر داخلی شلنگ اکسیژن کمتر و استحکام آن بیشتر است و رنگ آن آبی، سبز یا سیاه است. شلنگ استیلن به رنگ قرمز مشخص می‌شود و قطر بزرگتری دارد (شکل ۶-۷).

احتیاط

۱- از برخورد اجسام تیز و یا داغ به شلنگها جلوگیری کنید.

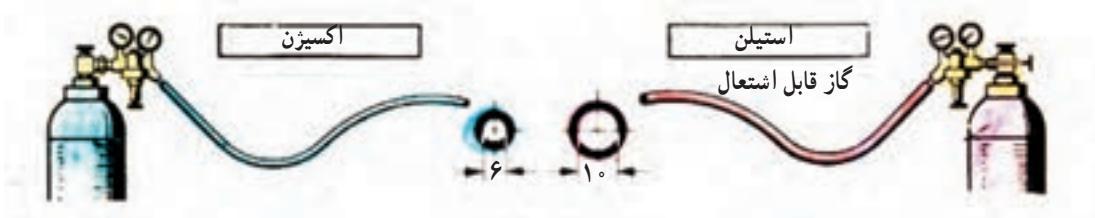


شکل ۶-۷


واحد کار: جوشکاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۳۱-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۳۱-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۱۶ الی ۳۱-۷۴/ک
---	---	---

خارج می‌شود (شکل ۴-۸ و ۴-۹). سر مشعل قابل تعویض است و باید، متناسب با ضخامت قطعه کار انتخاب شود (شکل ۴-۱۰).


مشعل جوشکاری: شلنگهای استیلن و اکسیژن به مشعل جوشکاری وصل می‌شود. میزان گاز مورد نیاز به کمک دو شیری که بر روی مشعل وجود دارد تنظیم می‌شود. پس از مخلوط شدن گاز استیلن و اکسیژن در مشعل، مخلوط گاز از سرِ مشعل

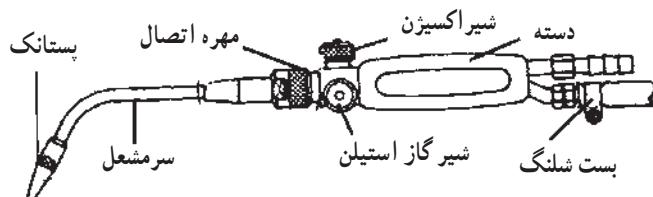

شکل ۴-۸

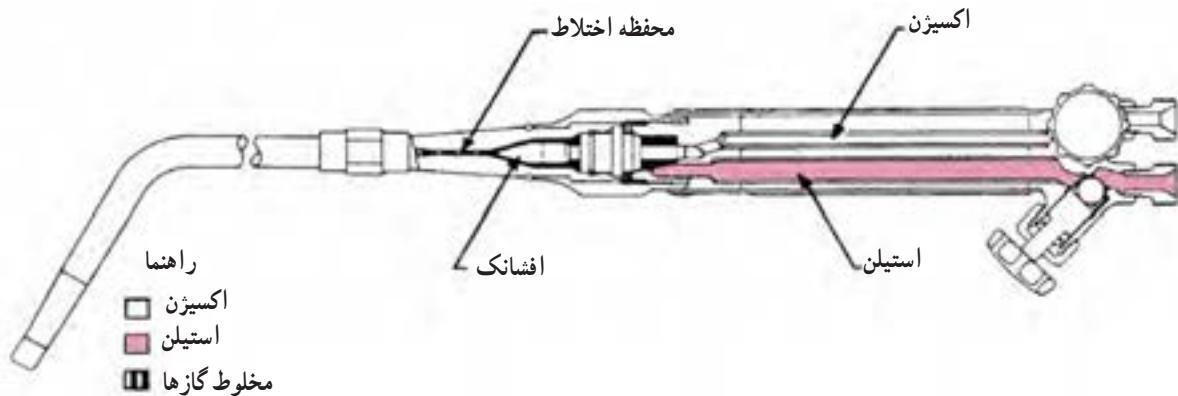

شکل ۴-۹ - نمای داخلی و خارجی مشعل

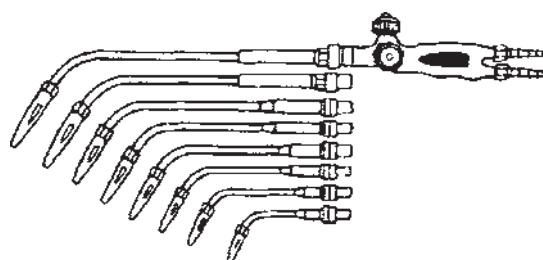

شکل ۱۰-۴ - مشعل جوشکاری به همراه یک گروه ۸ تایی سرمشعل


واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۳-۱۶-۱۰-۳-۷۴/ک
--	---	---



شکل ۴-۱۱

— سوپاپ اطمینان: برای کاهش و یا از بین بردن احتمال آتش‌سوزی و انفجار، علاوه بر رعایت نکات اینمی از تجهیزاتی به نام سوپاپ‌های اطمینان استفاده می‌شود. در شکل ۴-۳ سوپاپ اطمینان برای کاهش فشار داخل مخزن مقداری از آب مخزن را تخلیه می‌کند، شعله‌گیر نیز گاز داخل مولد را از سرایت شعله‌ای که از سر مشعل به داخل دستگاه برگشت داده شده است محفوظ نگه می‌دارد. شکل ۴-۱۱ نیز سوپاپ یکظرفه‌ای را نشان می‌دهد. این سوپاپ به مشعل یا رگولاتور بسته می‌شود و از برگشت شعله به داخل لوله‌ها یا کپسول‌ها جلوگیری می‌کند.

۴-۳-۲—سیم جوش: سیم جوش، میله‌ای است که در جوش کاری با شعله یا جوش برنج، برای پر کردن درز از آن استفاده می‌شود. سیم جوش معمولاً به طول $5-1\text{m}$ از جنسهای مختلف مانند فولاد نرم با روکش مس، چدن، فولاد ضد زنگ، آلومینیم و برنج ساخته می‌شود. جنس سیم جوش باید متناسب با قطعه کار باشد. قطر سیم جوشها، معمولاً از ۱ میلیمتر تا ۸ میلیمتر متغیر است. برای قطعات بزرگ از سیم جوش با قطر بزرگتر استفاده می‌شود. برای انتخاب سیم جوش مناسب می‌توانید از جدول ۱-۴ استفاده کنید.

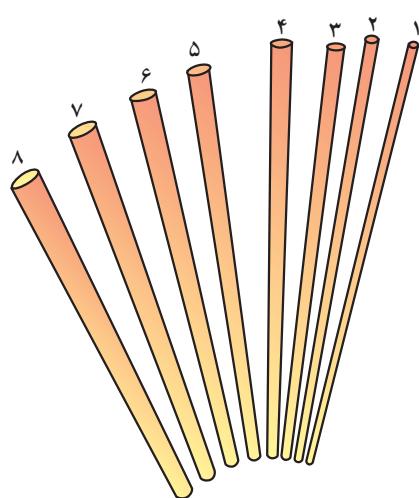

شکل ۱۲-۴—سیم جوش

واحده کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۳۱-۷۴ ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۰-۳۱-۷۴ ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۳۱-۷۴ ک
---	--	--

جدول ۱-۴

قطر سیم جوش کاری	فشار تقریبی گازها پوند ^۱ بر اینچ مربع		طول متوسط شعله به میلیمتر	ضخامت ورق به میلیمتر	سوراخ پستانک به میلیمتر	شماره پستانک
	استیلن	اکسیژن				
۱/۵	۱	۱	۴/۵	۱/۵	.۸۵	۱
۲ تا ۱/۵	۲	۲	۶/۲۵	۲/۵ تا ۱/۵	.۹۸	۲
۳	۳	۳	۷/۵	۴/۵ تا ۲/۵	۱/۴	۳
۴/۵	۴	۴	۹	۷/۵ تا ۴/۵	۱/۶	۴
۶/۲۵	۵	۵	۱۰/۵	۱۰/۵ تا ۷/۵	۱/۹۶	۵
۶/۲۵	۶	۶	۱۲/۵	۱۵ تا ۱۰/۵	۲/۱۸	۶
۶/۲۵	۷	۷	۱۲/۵	۲۰ تا ۱۵	۲/۴۹	۷
۶/۲۵	۸	۸	۱۳/۵	۲۵ تا ۲۰	۲/۷	۸
۶/۲۵	۹	۹	۱۵	بیش از ۲۵ میلیمتر	۲/۹۵	۹
۶/۲۵	۱۰	۱۰	۲۰	" " " "	۳/۵۵	۱۰
۶/۲۵	۱۰	۱۰	۲۲	" " " "	۳/۷۳	۱۱
۶/۲۵	۱۰	۱۰	۳۲	" " " "	۳/۷۹	۱۲



شكل ۱۳-۴- روان‌ساز

۱-۳-۴- روان‌سازها (تنه کار یا فلاکس): اکثر فلزات در اثر افزایش دما تمایل به اکسید شدن دارند مخصوصاً فلزاتی مانند مس، برنج و آلمینیم. برای جلوگیری از اکسید شدن فلز مورد جوش کاری و محافظت درز جوش و حرکت سریع سیم جوش مذابی بر روی درز جوش از روان‌ساز استفاده می‌شود.


روان‌سازها معمولاً به صورت پودر و یا مایع عرضه می‌گردند و به نام فلزی که برای جوش کاری آن مورد استفاده قرار می‌گیرند نامیده می‌شوند روان‌ساز مس، روان‌ساز نقره، روان‌ساز چدن و ...

۱- بوند بر اینچ مربع (Psi)، واحد فشار است.

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۰-۳-۷۴-۲-۱۶/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۳-۷۴-۱-۱۶/ک
--	--	--

۲- کلاهک کپسولها را بردارید و شیر کپسول را با پارچه‌ای تمیز که عاری از هرگونه آلودگی روغنی باشد تمیز کنید.
وجود روغن در روی شیر کپسول، باعث انفجار کپسول می‌شود. برای روان کردن پیچها و اتصالات کپسول اکسیژن می‌توانید از گلیسیرین یا آب صابون استفاده کنید.

۴-۳-۴- سایر وسایل مورد نیاز برای جوش کاری با گاز:
علاوه بر وسایل اختصاصی جوش کاری با گاز، وسایلی دیگری نیز در این کار مورد نیاز است. این وسایل تقریباً مشابه وسایل کار در جوش کاری با برق است و عبارت اند از: میز کار، گیره، انبر قطعه‌گیر، سوهان، چکش معمولی، چکش مخصوص جوش کاری و لباس کار. علاوه بر موارد فوق معمولاً از یک فندک نیز برای روشن کردن مشعل استفاده می‌شود.

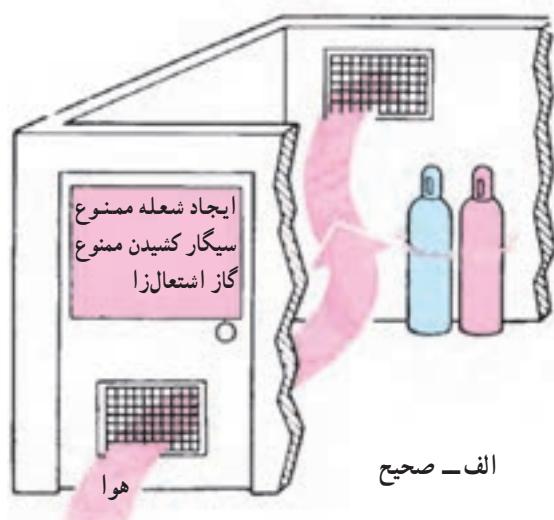

الف- صحیح




الف- عینک ایمنی



ب- فندک

شکل ۴-۱۴

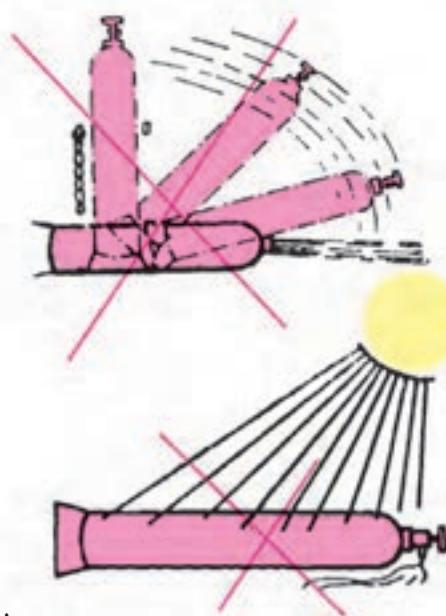

ب- غلط

شکل ۴-۱۵- نصب صحیح کپسول

۴-۴- آماده کردن تجهیزات برای جوش کاری
(توصیه می‌شود انجام این مرحله از کار حتماً زیر نظر مریبی صورت پذیرد).

۱- کپسولهای اکسیژن و استیلن را در محل مناسب نصب کنید. کپسولها باید در محیطی تهیه‌پذیر و به دور از جرقه و شعله و همچنین مواد احتراقزا، به صورت ایستاده نصب شوند. برای جلوگیری از سقوط کپسولها باید آنها را به وسیله بست و زنجیر مهار کنید.

واحد کار: جوشکاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۳۰-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۳۰-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۱۶ الی ۳۰-۷۴/ک
---	---	---




شکل ۴-۱۶

قبل از بستن رگولاتورها برای تمیز کردن گرد و غبار احتمالی داخل محل اتصال، در حالی که خروجی گاز به سمت مقابله شما باشد شیر را کمی باز کنید و بلا فاصله بیندید.



(الف)

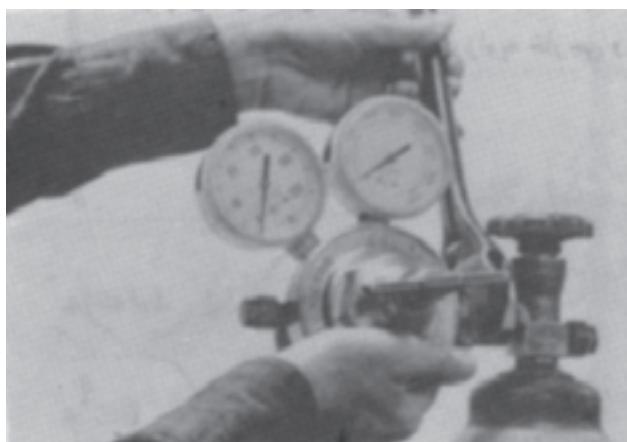

(ب)


شکل ۴-۱۷

۳- هر کدام از رگولاتورهای اکسیژن و استیلن را به کپسول مربوط وصل کنید، به نحوی که فشارسنجها به صورت عمود و در مقابل دید قرار گیرند.


توجه کنید که مهره های رگولاتور اکسیژن و سایر اتصالات آن راست گرد و استیلن چپ گرد است تا از اتصال اشتباہ جلوگیری شود.

توجه: در نظر داشته باشید که اکسیژن در مجاورت روغن و مواد لاستیکی واکنش شدید ایجاد می کند بنابراین از واشر لاستیکی برای اتصالات اکسیژن استفاده نکنید. همچنین استیلن در مجاورت مس می تواند موجب انفجار شود بنابراین از واشرهای مسی و آلیاژهایی که مس زیاد دارند برای اتصالات مربوط به استیلن استفاده نکنید.

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک
--	---	---

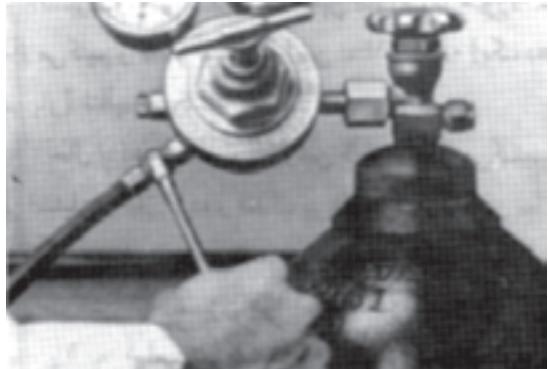

(الف)

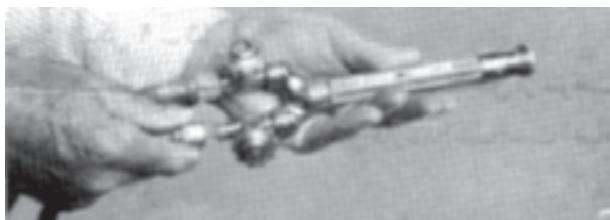


(ب)

شکل ۱۸-۴

۴- شلنگها را با بست مخصوص به رگولاتور و مشعل وصل کنید. بر روی مشعل علامت oxy محل اتصال شلنگ اکسیژن و علامت ACET محل اتصال شلنگ استیلن را نشان می دهد.


توجه کنید که شلنگ آبی بین رگولاتور اکسیژن و شیر اکسیژن مشعل متصل شود.

احتیاط! حتماً از سوپاپهای یکطرفه (Flash back) بر روی رگولاتور استفاده کنید. نبستن آنها می تواند خسارات جبران ناپذیری ایجاد نماید.

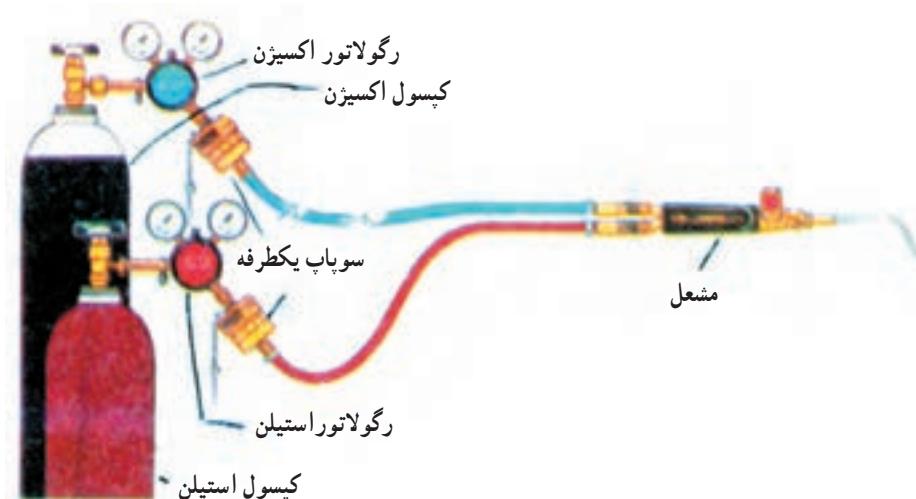


شکل ۱۹-۴

واحد کار: جوشکاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۳-۱۶-۱۷/ک
---	---	--

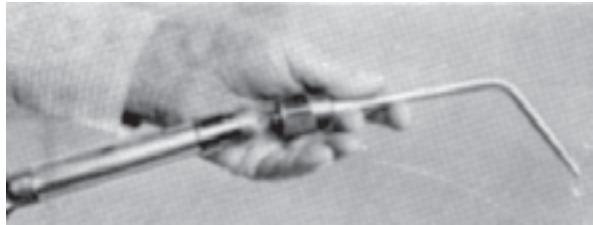

شكل ۴-۲۰

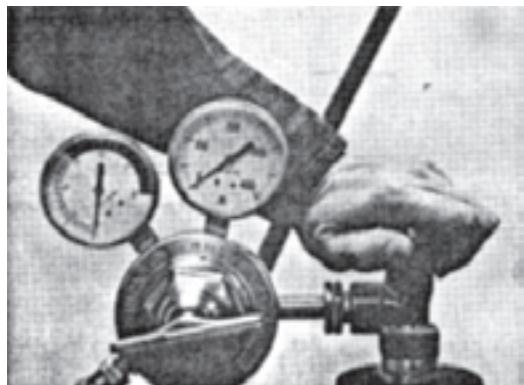

شكل ۴-۲۱



شكل ۴-۲۲

۵ - ابتدا سر مشعل مناسب و موردنظر را بر روی مشعل (سپس) و سپس شیرهای آن را بیندید.

سرمشعل باید به نحوی بسته شود که شیرهای مشعل در پهلو یا زیر قرار گیرد.

۶ - محلول مناسب آب صابون برای بررسی نشتی تهیه کنید.

۷ - پیچ تنظیم فشار رگولاتور را خلاف عقربه ساعت شل کنید. به نحوی که آزاد و روان باشد.

۸ - شیر کپسول اکسیژن را به آرامی با کمک دست باز کنید تا حدی که فشارسنج کپسول، حداکثر را نشان دهد. سپس شیر را به طور کامل باز کنید.

۹ - شیر کپسول استیلن را به اندازه کم ($\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$) باز کنید.

۱۰ - شیر اکسیژن روی مشعل را یک دور باز کنید. سپس شیر خروج اکسیژن روی رگولاتور را باز کرده، پیچ تنظیم رگولاتور و با ملاحظه فشارسنج، فشار گاز را در حدود ۲/۵ بار تنظیم کنید. سپس شیر اکسیژن مشعل را بیندید.

۱۱ - شیر استیلن مشعل را یک دور باز کنید. سپس شیر خروج استیلن روی رگولاتور را باز کرده، با پیچ تنظیم رگولاتور، فشار گاز را در حدود ۵/۰ بار تنظیم کنید و بالاخره شیر استیلن مشعل را بیندید.

۱۲ - با استفاده از قلم مو و آب صابون نشتی احتمالی را در روی کپسول، رگولاتور و مشعل و محل اتصال شلنگها بررسی کنید و برای برطرف کردن آن اقدام نمایید.

واحدهای کاری: جوشکاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۷۴-۳-۱	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۷۴-۳-۱	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱
--	--	---

۴- پیچهای تنظیم روی رگولاتورها را باز کنید تا در حالت روان و خلاص قرار گیرد.

۵- هر دو شیر مشعل را ببندید و مشعل را در محل مناسب قرار دهید.

۶- انواع شعله: بر حسب مقدار گاز اکسیژن و گاز استیلن در مخلوط خروجی از سرمشعل، سه نوع شعله می‌توان ایجاد کرد. ۱- شعله احیاکننده، ۲- شعله ختنی و ۳- شعله اکسیدکننده.

۱- شعله احیاکننده: اگر مقدار استیلن در شعله، بیش از مقدار اکسیژن باشد شعله را «احیاکننده» می‌گویند. در این حال رنگ شعله زرد رنگ است و شامل سه مخروط مطابق شکل ۴-۲۳ می‌باشد.

از این شعله برای جوشکاری فلزاتی که زود اکسید می‌شوند استفاده می‌شود.

۲- شعله ختنی: در این شعله گاز استیلن و اکسیژن به نسبت مساوی مخلوط شده است. با اضافه کردن اکسیژن به شعله احیاکننده، شعله ختنی ایجاد می‌شود (شکل ۴-۲۴). شعله ختنی پرمصرف‌ترین شعله جوشکاری است.

۵- ایجاد شعله و روش خاموش کردن شعله

۱- ۵-۴- پس از تنظیم فشار گاز اکسیژن و استیلن، برای ایجاد شعله به شرح زیر عمل کنید.

۱- شیر استیلن مشعل را به اندازه $\frac{1}{4}$ باز کنید.

۲- فندک را به نوک سرمشعل نزدیک کرده، در همان حال فندک بزنید تا شعله‌ای زرد رنگ ایجاد شود. شیر استیلن مشعل را به آهستگی باز کنید تا شعله از انتهای سرمشعل کمی دورتر شود سپس با کم کردن گاز استیلن، شعله را به سرمشعل برگردانید.


۳- شیر اکسیژن مشعل را آهسته باز کنید تا شعله آرام آرام به رنگ آبی متمایل گردد.

۶- روش خاموش کردن شعله


۱- برای خاموش کردن شعله ابتدا شیر استیلن و سپس شیر اکسیژن مشعل را ببندید تا شعله خاموش شود.

۲- شیرهای کپسول (اکسیژن و استیلن) را ببندید.

۳- شیرهای سرمشعل را باز کنید تا گاز داخل لوله‌ها خارج شده، فشارسنجهای رگولاتورها روی صفر قرار گیرند.

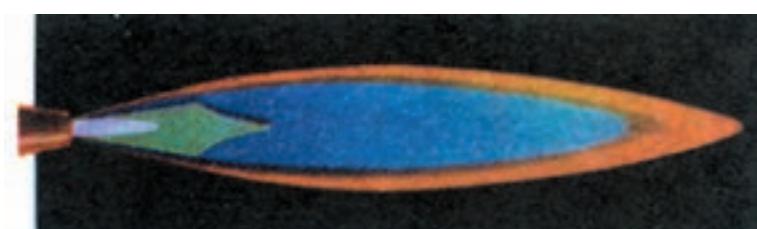

شکل ۴-۲۳

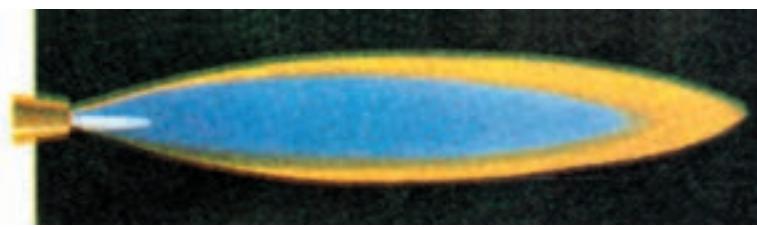

شکل ۴-۲۴

واحده کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۳-۱۶-۷۴/ک
---	---	--

۳—شعله اکسیدکننده: اگر مقدار اکسیژن را در شعله خنثی زیادتر کنید مخروط سفید داخلی کوچکتر شده، مخروط خارجی کوتاه‌تر می‌شود و صدای شعله شدیدتر خواهد شد. این شعله پرحرارت‌ترین شعله است و به علت اضافه کردن اکسیژن باعث سوختن قطعه می‌شود. بنابراین کمتر از این شعله استفاده می‌شود.





شکل ۴-۲۵

۴—جوش کاری به روش لب به لب: همانطور که در جوش کاری با قوس الکتریکی گفته شد، قطعات فلزی را می‌توان به روش‌های مختلفی به هم جوش داد. در این قسمت، جوش کاری با گاز به روش لب به لب را فراخواهید گرفت.

جدول ۴-۲—شعله مناسب فلزات

نوع شعله	نوع فلز غیرآهنی	نوع شعله	نوع فلز آهنی
کمی احیا	آلومینیم	خنثی	فولادهای ریخته‌گری
خنثی و کمی اکسیده	برنج	خنثی	لولهای فولادی
خنثی و کمی اکسیده	برنز	خنثی و کمی اکسیده	ورقهای فولادی
خنثی و کمی اکسیده	مس	احیاء	فولادهای پرکربن
کمی احیا	نیکل	کمی اکسیده	فولادهای منگزدار
خنثی	سرب	خنثی	فولادهای کرم‌دار
		خنثی	آهن خام
		خنثی و کمی اکسیده	آنهای گالوانیزه
		خنثی و کمی اکسیده	چدن خاکستری
		خنثی	لولهای ریخته‌گری
		خنثی و کمی اکسیده	نیکل کرم
		خنثی	فولادهای کرم‌دار

واحده کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الی ۱۶-۳-۲/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۱۶-۳-۲/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳-۲/ک
--	--	---

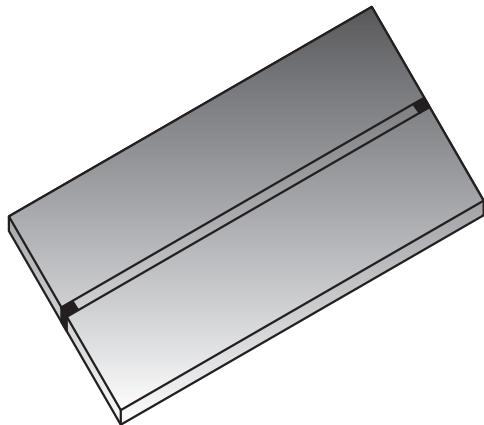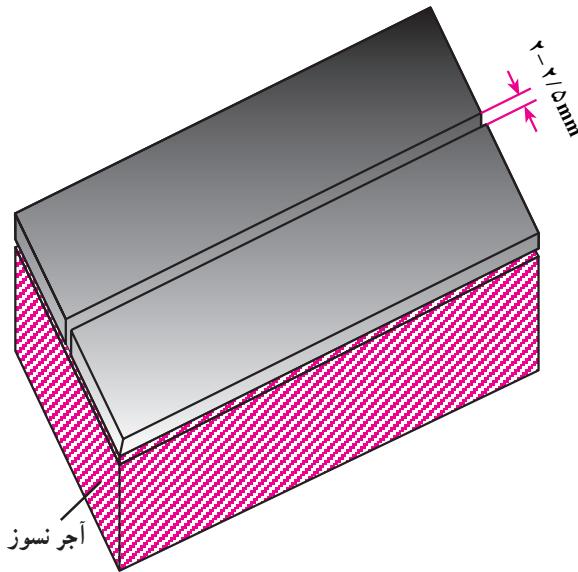

شکل ۴-۲۷—ابتدا و انتهای قطعات را خال جوش بزنید.

روش کار

- ۱— دو قطعه فولاد نرم به ابعاد $150 \times 50 \times 3\text{ mm}$ انتخاب کنید.
- ۲— قطعات مورد نظر را روی سطح صاف و مقاوم در برابر گرما و نسوز (ترجیحاً آجر نسوز) قرار دهید.
- ۳— دستگاه را آماده کرده، سرمشعل شماره ۳ را روی مشعل بیندید.
- ۴— از لباس کار مناسب و عینک جوش کاری با شیشه شماره ۵ یا ۴ استفاده کنید.
- ۵— شعله خنثی ایجاد نماید.
- ۶— سر سیم جوش را گرم کرده، در روانسازی که در ظرف ریخته اید فرو بیرید. با خارج کردن سیم جوش از روانساز، کمی از آن بر روی سیم جوش باقی می‌ماند.
- ۷— سر مشعل را با زاویه حدود 60° درجه نسب به سطح کار و رو به مسیر جوش کاری گرفته، نوک مشعل را از سطح کار در فاصله‌ای از قطعه قرار دهید که نوک مخروط اول شعله در حدود ۵ میلیمتر از سطح کار فاصله داشته باشد.
- ۸— نوک سیم جوش را به نقطه ابتدای محل اتصال تزدیک کنید. پس از چند لحظه سیم جوش و ابتدای درز ذوب می‌شوند. ابتدا، سیم جوش و سپس مشعل را از ناحیه جوش دور سازید.
- ۹— طرف دوم درز جوش را نیز مثل بند ۷ و ۸ خال جوش بزنید.

واحد کار: جوش کاری با گاز

شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۰-۳-۱۶-۷۴/ک

جدول ۴-۳

mm	ضخامت قطعه	زاویه مشعل	درجه
۱			۱۰
۱-۳			۲۰
۳-۵			۳۰
۵-۷			۴۰
۷-۱۰			۵۰
۱۰-۱۲			۶۰
۱۲-۱۵			۷۰

۱۰- مجدداً از ابتدای درز جوش شروع به جوش کاری


کنید.

مشعل را نسبت به سطح کار، با زاویه حدود 35° در دست بگیرید. در طی مسیر حرکت مشعل و سیم جوش را مطابق شکل در نظر بگیرید.

هر قدر قطعه کار ضخیم باشد زاویه مشعل با قطعه کار زیادتر خواهد بود.

۱۱- برای قطع عمل جوش کاری، ابتدا سیم جوش را از ناحیه جوش دور کنید. سپس ضمن حفظ زاویه مشعل، شعله را از روی قطعه دور کنید.

۱۲- مشعل را به روش گفته شده خاموش و وضعیت جوش را بررسی کنید.

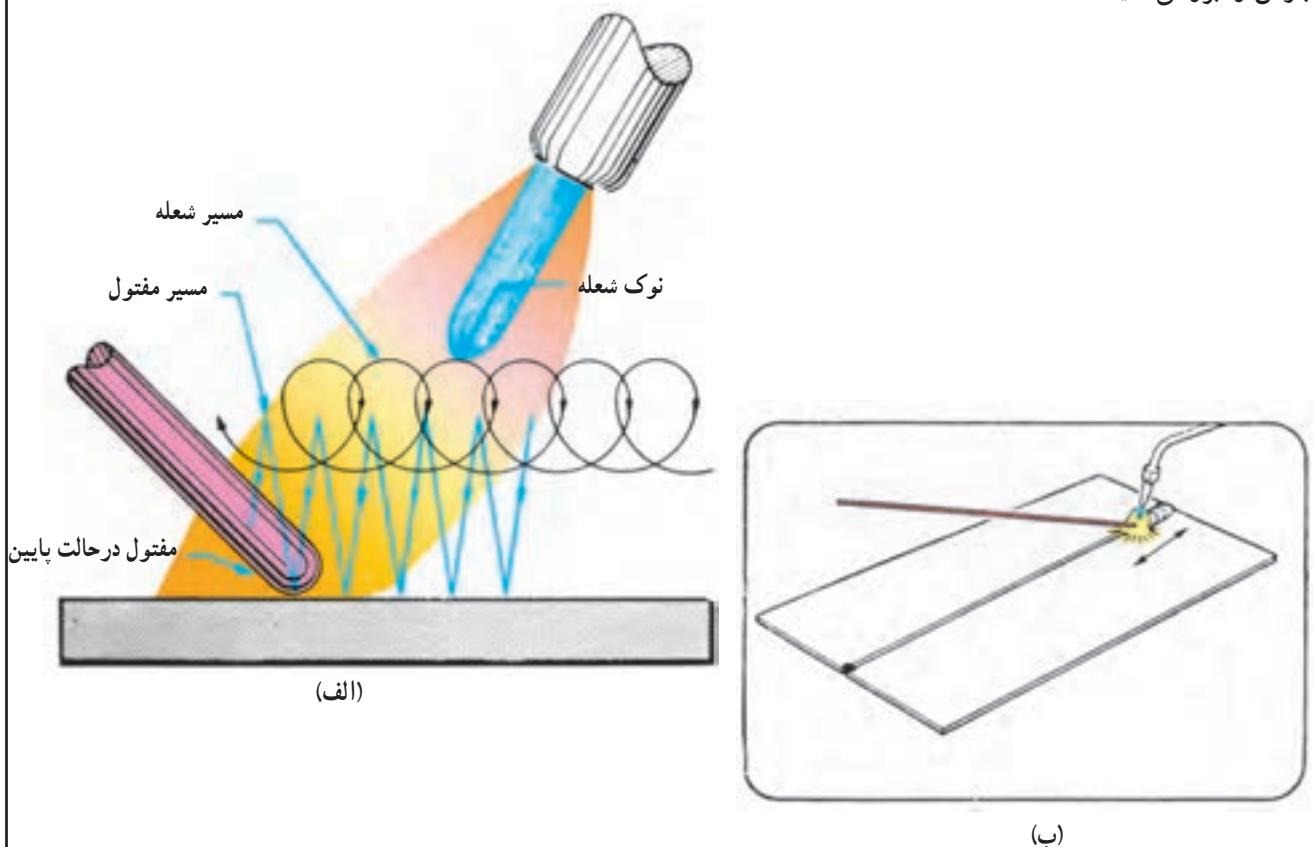

شكل ۴-۲۸

واحد کار: جوش کاری با گاز


شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک

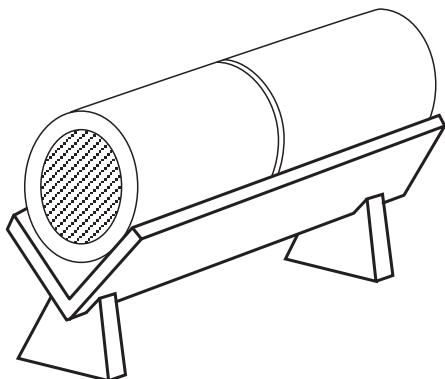

شکل ۴-۲۹

۴-۸- اتصال دو لوله هم قطر جدار نازک به روش سر به سر

۱- دو قطعه لوله به ضخامت حدود ۱-۲ میلیمتر و قطر ۱

و یا $\frac{1}{2}$ اینچ و طول ۲۰۰ mm انتخاب کنید.


۲- لبه‌های لوله‌ها را برای اتصال آماده کنید به نحوی که کاملاً گونیا باشند.

۳- لوله‌ها را در داخل پایه مناسب (فیکسچر) قرار دهید به نحوی که لبه‌ها در فاصله ۲ mm مقابل هم و لوله‌ها به موازات هم باشند.


۴- دستگاه را آماده کرده، سرمشعل شماره ۲ را روی مشعل بیندید.

۵- از لباس کار مناسب و عینک جوش کاری استفاده کنید.

۶- شعله خنثی ایجاد کنید و به قطر ۱/۵ میلیمتر لوله‌ها را در چهار نقطه خال جوش بزنید.

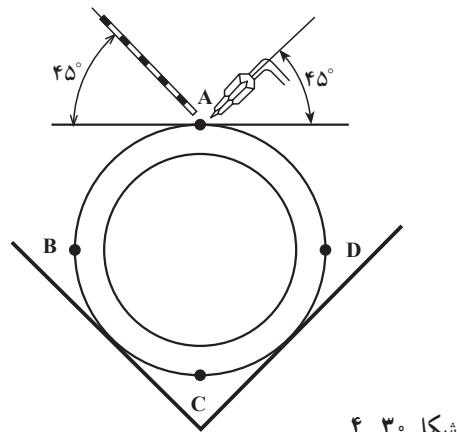

شکل ۴-۳۰

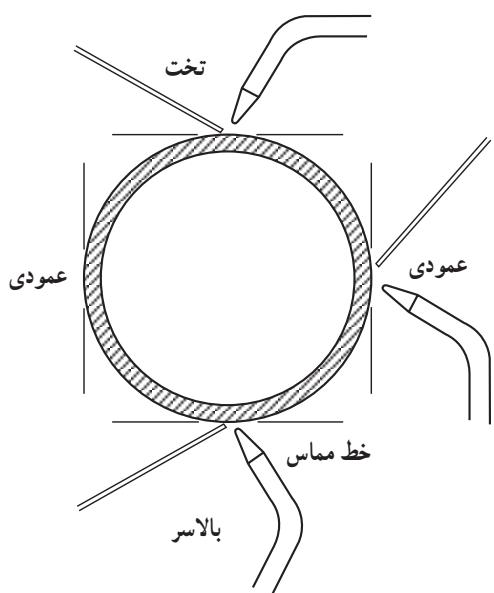


شکل ۴-۳۱ - سیم جوش و مشعل در حالت‌های گوناگون

۷- پس از زدن خال جوشها فاصله بین آنها را جوش کاری کنید. بهتر است جوش کاری را با چرخاندن لوله در حالت افقی انجام دهید.

در صورتی که لوله‌ها ثابت باشند موقعیت سیم جوش و مشعل را مطابق شکل ۴-۳۱ نگه دارید.

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۳۱-۷۴ ک/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۳۱-۷۴ ک/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۳۱-۷۴ ک/ک
--	---	--

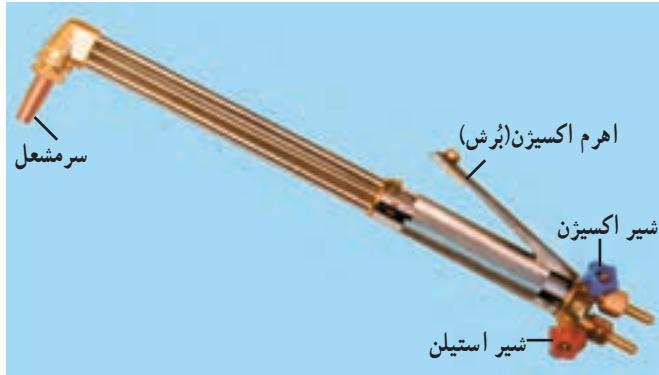

شکل ۴-۳۲

جدول ۴-۴

ضخامت قطعه میلیمتر	قطر مجرای سرمشعل میلیمتر
کمتر از ۶	۰/۹۵-۱
۶	۰/۹۵-۱/۵
۹	۰/۹۵-۱/۵
۱۲/۵	۱/۲-۱/۵
۱۹	۱/۲-۱/۵
۲۵	۱/۲-۱/۵
۲۷/۵	۱/۵-۲
۵۰	۱/۷-۲
۷۵	۱/۷-۲

۴-۹-۴-۹ برش کاری با گاز: یکی از روش‌های بریدن قطعات فلزی، استفاده از تجهیزات اکسی استیلن با مشعل برش کاری است. در شکل ۴-۳۲ مشعل جوش کاری را می‌بینید. سرمشعل، در این مشعل نیز تعویض شدنی است. برای برش قطعات ضخیم‌تر باید از سرمشعلهایی که مجرای خروج گاز آنها قطر بزرگ‌تر دارد، استفاده کنید.

۴-۹-۱ تنظیم دستگاه و روشن کردن مشعل برش کاری
۱- مشعل برش کاری را به شلنگ‌های متصل به کپسولها وصل کنید. (فرض می‌شود رگولاتورها و شلنگ‌ها قبلاً وصل شده‌اند).

۲- سرمشعل مناسب را به مشعل برش کاری وصل کنید (جدول ۴-۳).

۳- شیرکپسول استیلن و اکسیژن را باز کنید (مطابق بند ۴-۴).

۴- شیر اکسیژن مشعل را تا آخر باز کنید سپس اهرم اکسیژن مشعل را باز کنید و رگولاتور اکسیژن را مطابق جدول ۴-۵ تنظیم کنید. سپس شیرهای اکسیژن روی مشعل را بیندید. پس از آن شیر استیلن مشعل را یک دور باز کرده و فشار گاز استیلن را با رگولاتور تنظیم کنید.

جدول ۴-۵- فشار گازها، فاصله سرمشعل و سرعت پیشروی مشعل در برش با گاز

ضخامت قطعه کار بر حسب میلیمتر	فشار گاز اکسیژن بر حسب بار	فشار گاز استیلن بر حسب بار	فاصله سر مشعل تا سطح کار بر حسب میلیمتر	سرعت برش بر حسب میلیمتر در هر دقیقه
۸۰ تا ۵۰	۵۰ تا ۲۵	۲۵ تا ۱۰	۱۰ تا ۳	
۶/۵ تا ۵	۵ تا ۳/۵	۳/۵ تا ۲	۲ تا ۱/۵	
۰/۵	۰/۴	۰/۳	۰/۲	
۵	۴	۳	۲	
۱۷۰ تا ۲۱۰	۲۱۰ تا ۲۶۰	۲۶۰ تا ۴۲۰	۴۲۰ تا ۵۸۰	

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الی ۱۶-۱۰	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۷۴-۳-۱۰ الی ۷۴-۳-۱۶	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۷۴-۳-۱۰
--	---	--

- ۵ - شیر استیلن روی مشعل را به اندازه $\frac{1}{4}$ و یا کمتر باز کنید. اهرم اکسیژن مشعل را فشار داده و مجدداً شعله را تنظیم کنید (شکل ۴-۳۳).
- ۶ - شیر اکسیژن مشعل را باز و شعله‌ای خنثی ایجاد




سوختن استیلن در هوای آزاد

شیر گاز سوختنی را آن قدر باز کنید که انتهای شعله، شروع به دود کردن کند.



شعله دود آلود

در این حالت، استیلن بیشتر از اکسیژن است.

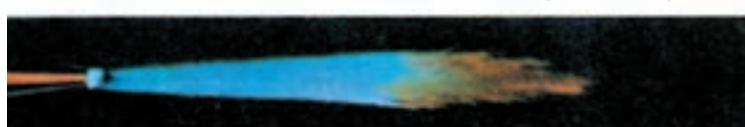


شعله خنثی

میزان استیلن و اکسیژن تقریباً با هم برابر است.



شعله، خنثی و شیر برش کاری باز است.

جت برش کاری مستقیم و شفاف است.

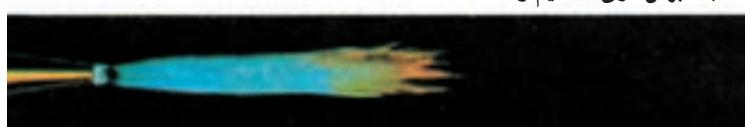

شعله اکسیدی

استیلن کمتر از اکسیژن است. برای برش کاری این روش توصیه نمی‌شود.

شکل ۴-۳۳

واحد کار: جوش کاری با گاز


شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الی ۱۰-۳-۷۴/ک

پیمانه مهارتی: اتصالات دائم

شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۱۰-۳-۷۴/ک

مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی

شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۰-۳-۷۴/ک

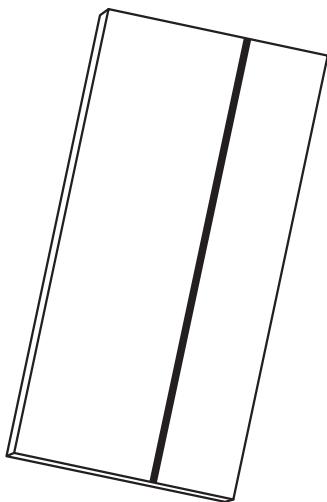

شکل ۴-۳۴

۴-۹-۲- روش برش کاری

۱- یک قطعه ورق آهنی به ابعاد $۱۵۰ \times ۸ \times ۳۰۰$ میلیمتر

انتخاب کنید.


سطح قطعه کار باید قبل از تیز شود تا در حین برش کاری، زنگ و اجسامی که به آن چسبیده، به اطراف پرتاب نشود.

۲- در روی قطعه خطی صاف و واضح در فاصله ۵۰ میلیمتری بکشید.

۳- قطعه کار را روی میز کار مناسب قرار دهید. یک نمونه از میز کار برش کاری در شکل ۴-۳۵ نشان داده شده است.


۴- لباس کار اینمی بپوشید و از عینک جوش کاری با شیشه مناسب استفاده کنید.

۵- دستگاه را آماده کرده، شعله خنثی ایجاد نماید.

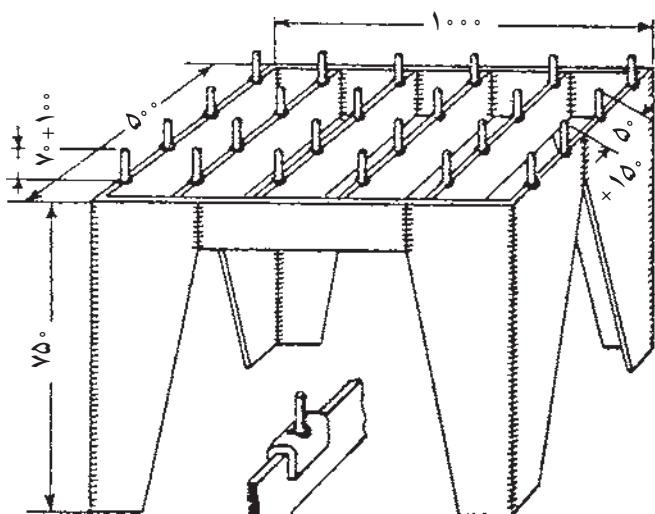

شکل ۴-۳۵

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶ الی ۱۰-۳-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۰-۳-۱۶-۱۶/ک
--	---	--

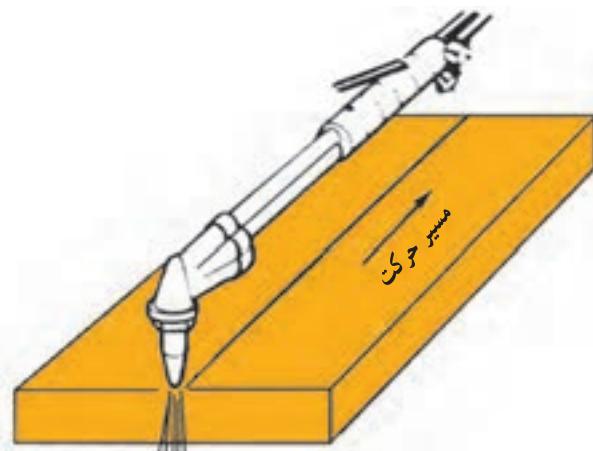

شکل ۳-۳۶

۶- مشعل را در ابتدا و در بالای خط برش به صورت عمود نگه دارید. فاصله نوک مخروط اول شعله با قطعه کار را حدود ۲ تا ۳ میلیمتر در نظر بگیرید.

۷- هنگامی که لبه کار به رنگ سرخ روشن درآمد شیر اهرمی را فشار دهید تا عمل برش انجام گیرد. توجه کنید در این مرحله گدازه‌ها به اطراف پخش می‌شوند بنابر این مواظیب باشید گدازه‌ها باعث بروز سانحه یا حوادث غیرمنتقبه نشود.

۸- عمل برش را با سرعت مناسب ادامه دهید. چنانچه سرعت دست، کم باشد خط برش عریض خواهد بود و اگر سرعت حرکت دست، زیاد باشد عمل برش کاری متوقف خواهد شد. در این حال باید مشعل را به محل قبلی برگردانید و مجدداً بند ۶ و ۷ را انجام دهید.

واحد کار: جوش کاری با گاز	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی
شماره شناسایی: ۱۶_۱۴۴ الى ۳_۱۰_۷۴/ک	شماره شناسایی: ۱۶_۱۴ الى ۳_۱۰_۷۴/ک	شماره شناسایی: ۱۶_۱ الى ۳_۱۰_۷۴/ک

آزمون نهایی

- ۱- کدام روش به منظور اتصال موقّت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 الف - پرج کاری ب - اتصال با پیچ و مهره ج - لحیم کاری
 ۲- برای اتصالات آب بندی از استفاده می‌شود.

الف - پرج لوله‌ای ب - پرج نیمه‌پر ج - پرج تویر
 ۳- برای پرج کاری پرچهای با قطر, بیشتر از روش پرج کاری گرم استفاده می‌شود.
 الف - ۵ mm ب - ۱۰ mm ج - ۱۵ mm د - ۲۰ mm

۴- در لحیم کاری نرم، درجه ذوب لحیم کمتر از چند درجه سانتیگراد است?
 الف - ۳۰° درجه ب - ۳۵° درجه ج - ۴۰° درجه
 ۵- در لحیم کاری از روان‌سازها به چه منظوری استفاده می‌شود?
 الف - برطرف کردن لايه اکسیدی محل لحیم کاری ب - جلوگیری از اکسیده شدن فلز در حین لحیم کاری
 ج - حرکت سریع لحیم در درز د - فقط ب وج

۶- از سوهان و برس سیمی در لحیم کاری برای محل لحیم کاری استفاده می‌شود.
 ۷- کدام یک از شیشه‌های جوش کاری زیر، نور کمتری از خود عبور می‌دهند?
 الف - ۸ ب - ۱۲ ج - ۱۴
 ۸- کدام یک از اندازه‌های زیر، جزء اندازه‌های معمول الکترود نیست?
 الف - ۲۵ میلیمتر ب - ۳۵ میلیمتر ج - ۴۵ میلیمتر
 ۹- کدام یک از حالتهای جوش کاری آسان است?
 الف - افقی ب - سطحی ج - عمودی
 ۱۰- ظرفیت و فشار کپسول اکسیژن چه قدر است?
 الف - ۲۰ لیتر، ۱۵ بار ب - ۲۰ لیتر، ۱۵ بار
 ۱۱- طول استاندارد سیم جوش چه قدر است?
 الف - ۴۵۰ mm ب - ۳۵۰ mm ج - ۲۵۰ mm
 ۱۲- کدام یک از شعله‌های زیر را می‌توان برای فلزاتی که زود اکسید می‌شوند استفاده کرد?
 الف - احیاکننده ب - ختنی کننده ج - اکسیدکننده
 د - ب وج هر دو

واحد کار: جوش کاری با گاز شماره شناسایی: ۱۶-۱۴۴ الی ۱۶-۱۰	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۶-۱۴ الی ۱۶-۳	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱ الی ۱۶-۳
--	--	---

آزمون عملی

- ۱- با استفاده از میخ پیچ آلومینیمی رویه چوبی یک نیمکت یا صندلی را بر روی پایه فلزی آن وصل کنید.
- ۲- با استفاده از هویه لحیم کاری، دو میله مسی به قطر ۲ mm را به هم لحیم کنید.
- ۳- دو قطعه فولادی به ابعاد $200 \times 100 \times 3$ میلیمتر را به هم جوش دهید (جوش برق به روش لب به لب).

واحده کار: جوشکاری با گاز شماره شناسایی: ۱۴۴-۱۶-۱۰ الی ۳-۲-۷۴/ک	پیمانه مهارتی: اتصالات دائم شماره شناسایی: ۱۴-۱۶-۱۰ الی ۳-۲-۷۴/ک	مهارت: فلزکاری عمومی در کشاورزی شماره شناسایی: ۱۶-۱۰ الی ۳-۲-۷۴/ک
--	---	--

منابع

- ۱ - ویلیام. ا. باویچ و همکاران، اصول نوین جوشکاری، ترجمه محمد سلطان بیگی، ۱۳۶۶.
- ۲ - کلیفورد. ل. باربر، لحیم و پتینه، ترجمه عباس کشتورزی، کارگاه هنر، ۱۳۶۴.
- ۳ - کاربردهای مکانیک عمومی (کد ۷۰۰۲)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۷۰.
- ۴ - یوتس. شارکوس، تابلوهای وسترمان فلزات، دونور، ۱۳۷۴.
- ۵ - کلاهدوز نصیری، رضا و همکاران، ابزارشناسی و عملیات کارگاهی (کد ۸/۴۶۴)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۷۴.
- ۶ - شاهدی، علی و دیگران، تکنولوژی و کارگاه جوشکاری (کد ۴/۳۵۶)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۷۶.
- ۷ - محمودی آستانه‌ای، ابراهیم، کارگاه جوشکاری با شعله گاز (کد ۳/۴۷۹)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۷۸.
- ۸ - شبیری نبوی، حمید و همکاران، جوشکاری اکسی استیلن، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، ۱۳۶۳.
- ۹ - برفعی، علی محمد، اجزای ماشین ۱ (کد ۳/۳۵۶)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۷۵.
- ۱۰ - رمضانخانی، علی، جوشکاری با قوس الکتریکی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، ۱۳۷۲.
- ۱۱ - رمضانخانی، علی، جوشکاری با اکسی استیلن، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشوری، ۱۳۷۲.
- ۱۲ - اکبری، محسن و همکاران، درس فنی (کد ۳/۵۰۵)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۷۲.
- ۱۳ - گلسرخی، عبدالحسین، حساب فنی (کد ۱/۳۵۰۵)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، ۱۳۶۷.
- ۱۴ - شبانی، منصور، پایه عمومی صنعت (نحوه لحیم کاری ۱۲)، معاونت آموزش متوسطه، ۱۳۷۴.
- ۱۵ - کارکارگاهی (کد ۱/۵۱۶)، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.



همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتابهای درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoccd.sch.ir

پیام نگار(ایمیل)

www.tvoccd.sch.ir

وبگاه (وبسایت)