

واحد کار اول

رسم دیاگرام سیم‌بندی سه فاز

هدف کلی

محاسبه و ترسیم دیاگرام‌های سیم‌بندی موتورهای یک طبقه‌ی تک‌فاز

هدف‌های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- مشخصات موتور را از پلاک موتور به دست آورد.
- ۲- موارد کاربرد موتورهای تک‌فاز را نام بیرد.
- ۳- انواع شیوه‌های راه‌اندازی موتورهای تک‌فاز را شرح دهد و موارد کاربرد هر یک را بیان کند.
- ۴- دیاگرام سیم‌بندی اصلی و استارت موتورهای تک‌فاز یک طبقه‌ی یک سرعته را با راه‌انداز موقت طرح و رسم کند.
- ۵- دیاگرام سیم‌بندی اصلی و استارت موتورهای تک‌فاز یک طبقه‌ی دو سرعته را با راه‌انداز موقت طرح و رسم کند.
- ۶- طرز تشکیل حوزه‌ی دوار را، در سطح استاتور موتور تک‌فاز با طرح دو فاز، توضیح دهد.
- ۷- دیاگرام سیم‌بندی اصلی و کمکی موتورهای تک‌فاز با طرح دو فاز را رسم کند.

ساعت آموزش

جمع	عملی	نظری
۴۰	۳۰	۱۰

پیش آزمون (۱)

۱- در موتورهای تک فاز، نقش کلید گریز از مرکز چیست؟

(۱) راه اندازی (۲) تقویت گشتاور راه اندازی

(۳) قطع سیم پیچ استارت (۴) ایجاد میدان دوّار

۲- اختلاف فاز الکتریکی بین سیم پیچ استارت و سیم پیچ اصلی در موتورهای تک فاز، تقریباً چند درجه است؟

(۱) ۱۲° درجه (۲) ۹° درجه (۳) ۱۸° درجه (۴) صفر

۳- در راه اندازی موتورهای پرقدرت تک فاز از سیم پیچ با راه انداز ... و در موتورهای کم قدرت از سیم پیچ با راه انداز استفاده می شود.

(۱) خازنی - مقاومتی (۲) خازنی - خازنی (۳) مقاومتی - خازنی (۴) مقاومتی - مقاومتی

۴- گام سیم بندی سیم پیچ استارت در موتورهای تک فاز چند برابر گام سیم بندی سیم پیچ اصلی است؟

(۱) نیم (۲) دو (۳) یک (۴) دو سوم

۵- در راه اندازی موتورهای سه فاز در جریان تک فاز، برای هر اسب بخار توان موتور را چند میکروفاراد خازن باید در نظر گرفت؟

(۱) ۷۰ (۲) ۱۰۰ (۳) ۶۰ (۴) ۵۰

۶- در موتورهای تک فاز با سیم پیچ استارت موقت حداقل چند درصد شیارهای استاتور برای سیم پیچ اصلی در نظر گرفته می شود؟

(۱) ۵۰ (۲) ۷۵ (۳) ۴۰ (۴) ۶۷

۷- در سیم بندی موتورهای تک فاز با طرح دو فاز تقریباً چند درصد شیارهای استاتور با سیم پیچ اصلی اشغال می شود؟

(۱) دو سوم (۲) یک سوم (۳) نصف (۴) سه چهارم

۸- ضریب توان موتورهای تک فاز از موتورهای سه فاز مشابه است؛ در عوض بازده موتورهای سه فاز از تک فاز است.

(۱) کمتر - بیشتر (۲) بیشتر - کمتر (۳) بیشتر - بیشتر (۴) بیشتر - بیشتر



۹- موتورهای تک فاز به صورت و با گام سیم پیچی می شوند.

(۱) متحdalمرکز - کسری (۲) متحdalمرکز - کامل

(۳) کلاف مساوی - کسری (۴) کلاف مساوی - کامل

۱-۱- مقدمه


چنان که گفته شد، الکتروموتورهای تک فاز بیشتر مصارف خانگی دارند و در توانهای پایین ساخته می‌شوند. با توجه به تئوری دو میدان، مقدار مؤثر گستاور راهاندازی در محور موتورهای تک فاز صفر است. به همین جهت این موتورها خود به خود راهاندازی نمی‌شوند و لازم است از سیم پیچ راهانداز در ساختمان آن‌ها استفاده شود نوع سیم پیچ راهانداز به کار کرد موتور بستگی دارد. در برخی از موتورها، سیم پیچ راهانداز پس از راهاندازی از مدار الکتریکی خارج می‌شود و در برخی دیگر سیم پیچ در مدار تغذیه باقی می‌ماند (شکل ۱-۱).

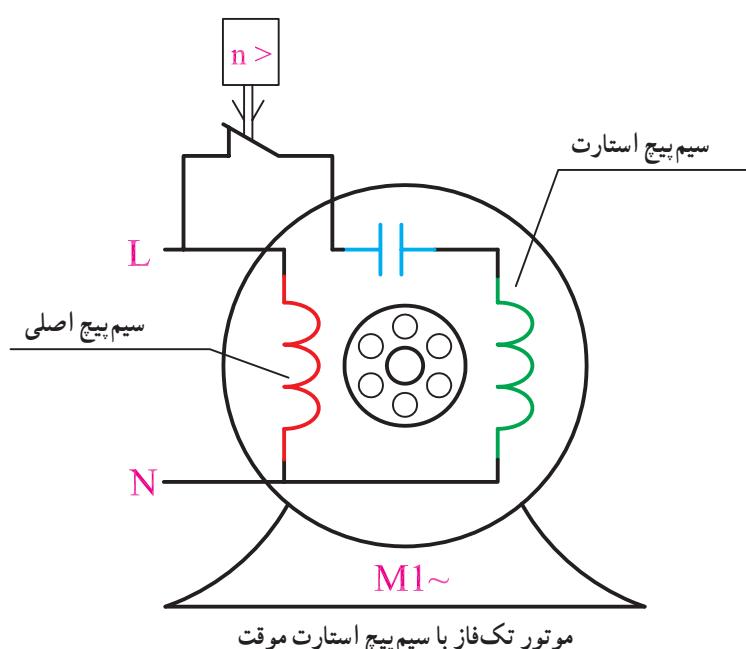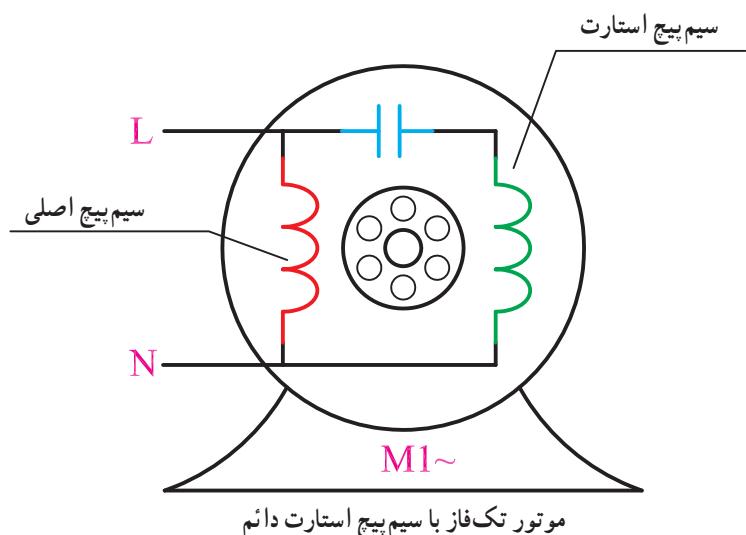

شکل ۱-۱


سیم پیچ های راه انداز، به دو دسته، سیم پیچ استارت موقت و سیم پیچ استارت دائم تقسیم می شوند. بین موتورهای تک فاز با سیم پیچ استارت موقت با موتورهای سه فاز، دو تفاوت عمده مشاهده می شود. تفاوت اول، اختصاص حداقل یک سوم شیارهای استاتور به سیم پیچ استارت است.

این سیم پیچ پس از راه اندازی از مدار خارج می شود، به همین جهت نمی توان از همه می ظرفیت هسته ای استاتور در تولید توان مکانیکی بهره برداری کرد. این موضوع سبب کاهش ضربی ببره ای این موتورها در مقایسه با موتورهای سه فاز می شود. دومین تفاوت، نیاز به وسیله ای است که سیم پیچ استارت را، پس از آن که موتور به 75% دور نامی رسید، از مدار الکتریکی خارج کند؛ این وسیله کلید گریز از مرکز است (شکل ۱-۲). کلید گریز از مرکز یک وسیله ای مکانیکی است که علاوه بر افزودن به وزن موتور موجب افزایش هزینه های ساخت موتور نیز می شود؛ همچنین یک بار اضافی است که چون همواره با محور موتور گردش می کند راندمان موتور را کاهش می دهد. با این حال، اگر کلید گریز از مرکز به وظیفه خود عمل نکند ممکن است دو وضعیت در کار موتور پیش آید که هر دو منجر به سوختن سیم پیچ های موتور خواهد شد. در حالت اول کلید گریز از مرکز به وضعیت قبل بر نمی گردد که در نتیجه سیم پیچ استارت به هنگام راه اندازی در مدار منبع تعذیه قرار نمی گیرد و موتور به کار نمی افتد. در این حال، از سیم پیچ اصلی جریان شدیدی عبور می کند که سیم پیچ اصلی را می سوزاند. در حالت دوم کلید گریز از مرکز قادر به قطع سیم پیچ استارت نیست، لذا باقی ماندن سیم پیچ استارت در مدار الکتریکی موجب سوختن سیم پیچ می شود. زیرا سطح مقطع سیم پیچ استارت را به دلیل مدت زمان کوتاهی که باید در مدار باشد کوچک انتخاب می کنند. کوچکی سطح مقطع، سیم پیچ استارت را آسیب پذیر می کند و وقتی کلید گریز از مرکز نتواند سیم پیچ استارت را قطع کند، سیم پیچ می سوزد. سوختن سیم پیچ استارت سبب آسیب دیدن سیم پیچ اصلی می شود.

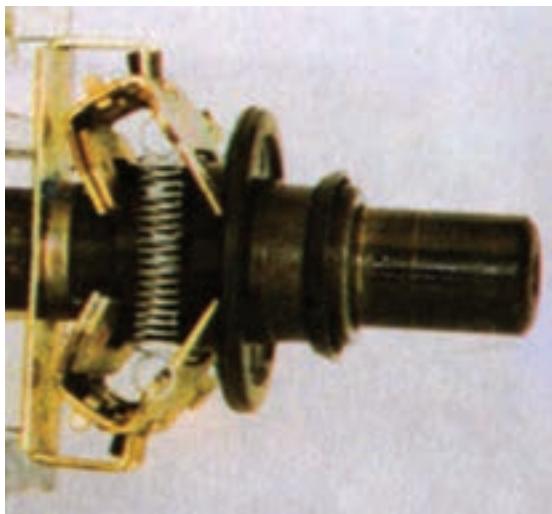


شکل ۱-۲- کلید گریز از مرکز

حال، از سیم پیچ اصلی جریان شدیدی عبور می کند که سیم پیچ اصلی را می سوزاند. در حالت دوم کلید گریز از مرکز قادر به قطع سیم پیچ استارت نیست، لذا باقی ماندن سیم پیچ استارت در مدار الکتریکی موجب سوختن سیم پیچ می شود. زیرا سطح مقطع سیم پیچ استارت را به دلیل مدت زمان کوتاهی که باید در مدار باشد کوچک انتخاب می کنند. کوچکی سطح مقطع، سیم پیچ استارت را آسیب پذیر می کند و وقتی کلید گریز از مرکز نتواند سیم پیچ استارت را قطع کند، سیم پیچ می سوزد. سوختن سیم پیچ استارت سبب آسیب دیدن سیم پیچ اصلی می شود.

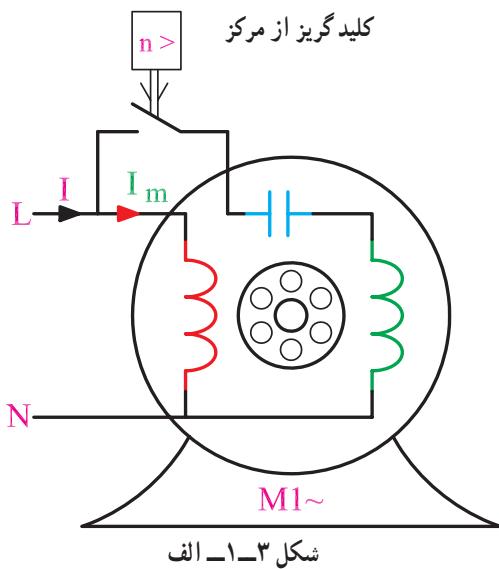

کلید گریز از مرکز سیم پیچ استارت را قطع نمی کند. ابتدا سیم پیچ استارت و سپس سیم پیچ اصلی می سوزد (شکل ۳-۱-۳).
الف).

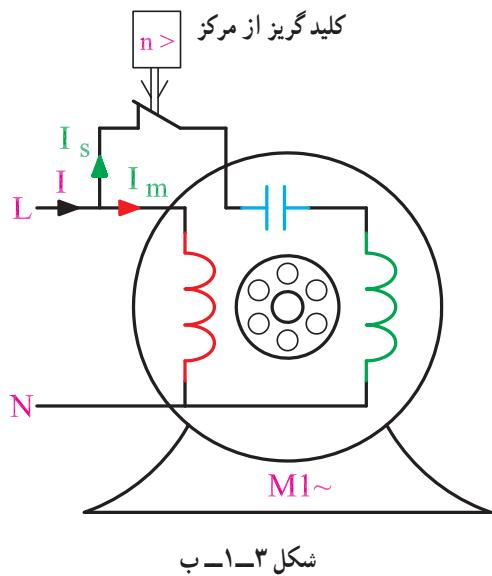


جدول ۴-۱-پلاک موتور تک فاز

Type EAM 80K4 - AK33	MOT
1990	IM
0.55 Kw	COS φ 0.75
220V	5.5A
1420 R.P.M	50Hz
IP 44	11.6Kg
CA 60 μ F / 320V	

کلید گریز از مرکز سیم پیچ استارت را وصل نمی کند؛ در نتیجه موتور راه اندازی نمی شود و می سوزد (شکل ۳-۱-۳-ب).

۲-۱- پلاک الکتروموتورهای تک فاز

روی بدنی همه موتورهای الکتریکی صفحه ای وجود دارد که مشخصات الکتریکی و بعضی از موارد کاربرد موتور را، به صورت یک جدول، روی آن می نویسن. این صفحه به پلاک موتور معروف است. جدول ۴-۱ نمونه ای از یک پلاک است. اطلاعاتی که از این پلاک می توان به دست آورد عبارت است از: موتور تک فاز است. در سال ۱۹۹۰ میلادی ساخته شده است. توان خروجی آن $55\text{ kw} / 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ یا $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ است. ضریب توان آن $\cos\varphi = 0.75$ است. $5/5$ آمپر جریان می کشد. ولتاژ نامی آن 220 V است. دور نامی آن در هر دقیقه 1420 دور است. با فرکانس 50 Hz هرتز کار می کند. دارای IP44 است، یعنی در مقابل تماس با ابزاری مثل پیچ گوشتی و آچار و نیز اجسام خارجی به بزرگی دانه گندم و پاشیده شدن آب به آن در همه جهات حفاظت شده است. $11/6$ کیلوگرم وزن دارد. خازن راه انداز آن $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ میکروفاراد ظرفیت دارد و ولتاژ تا 320 V را تحمل می کند.

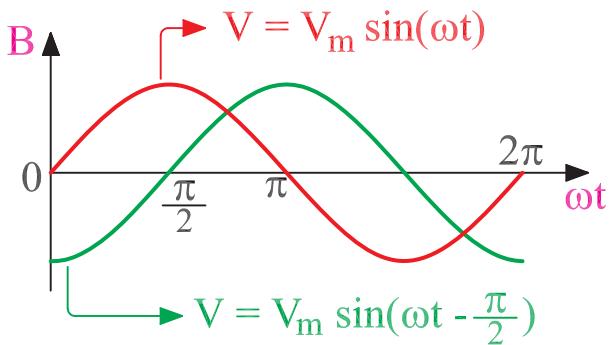

شکل ۱-۵— جریان متناوب دو فاز


۳-۱- ایجاد میدان دوار دو قطبی در استاتور توسط

جریان دو فاز


در جریان‌های دو فاز، اختلاف فاز بین دو فاز 90° درجه‌ی الکتریکی است. معمولاً در صنعت، جریان دو فاز تولید نمی‌شود. ولی با مدارهای خازنی می‌توان اختلاف فازهای خیلی نزدیک به 90° درجه‌ی الکتریکی، یعنی دو فاز را ایجاد کرد. شکل (۱-۵) جریان الکتریکی دو فاز را نشان می‌دهد.

جریان متناوب دو فاز، نظیر جریان متناوب سه فاز، قادر است در سطح استاتوری که دو سیم پیچ با اختلاف مکان 90° درجه‌ی الکتریکی دارد، حوزه‌ی دوار مغناطیسی ایجاد کند. این میدان مفتولهای روتور را قطع و در آن‌ها جریان الکتریکی القا می‌کند. این جریان القایی، در میدان مغناطیسی استاتور، گشتاوری پدید می‌آورد و روتور را حول محور خود وادار به گردش می‌کند. شکل (۱-۶) موقعیت سیم‌پیچ‌های استاتور دو فاز را نشان می‌دهد.

برای نشان دادن چگونگی تشکیل حوزه‌ی دوار، در استاتور موتور تک‌فاز، توسط جریان متناوب دو فاز موقعیت قطب‌ها را در مقادیر مختلف ωt در سطح استاتور به‌دست می‌آوریم. ورودی جریان‌ها را درون سو و با علامت \otimes و خروجی جریان‌ها را برون سو و با علامت \oplus نشان می‌دهیم. جهت میدان اطراف سیم‌ها از قاعده‌ی دست راست تعیین می‌شود. در مکان $L_1 = 0^\circ$ و $L_2 = 90^\circ$ است فاز A و B (شکل ۱-۷).

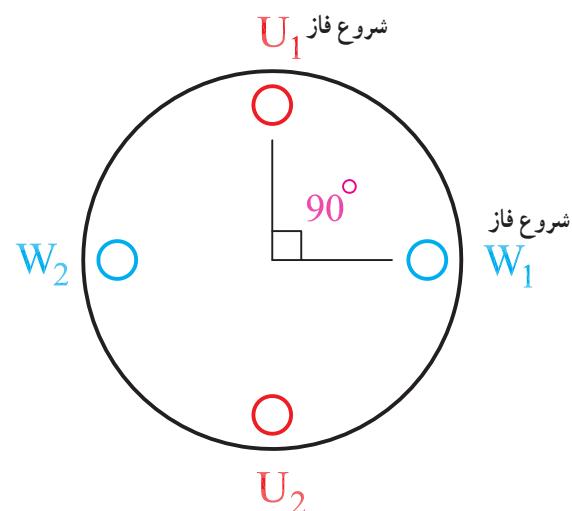


شکل ۱-۶— استاتور دو فاز

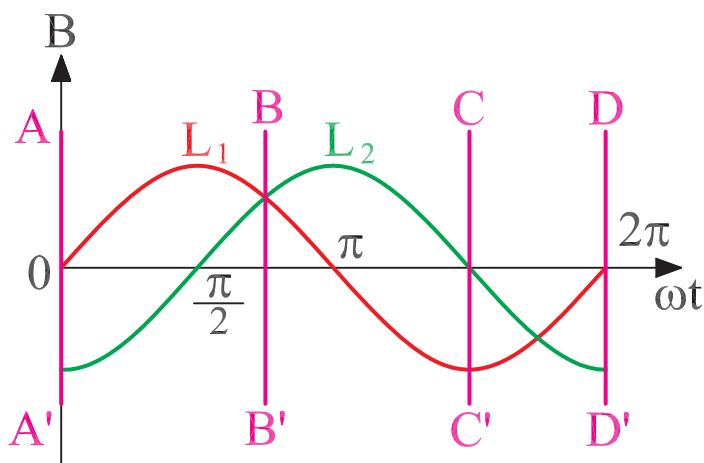


شکل ۱-۷— شکل موج جریان دو فازه


و موقعیت قطب‌ها براساس شکل (۱-۸) می‌باشد.

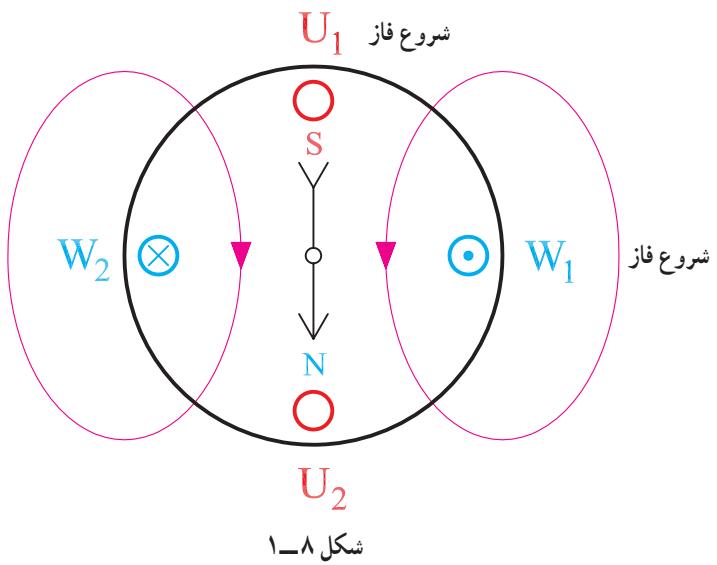

شکل ۱-۸

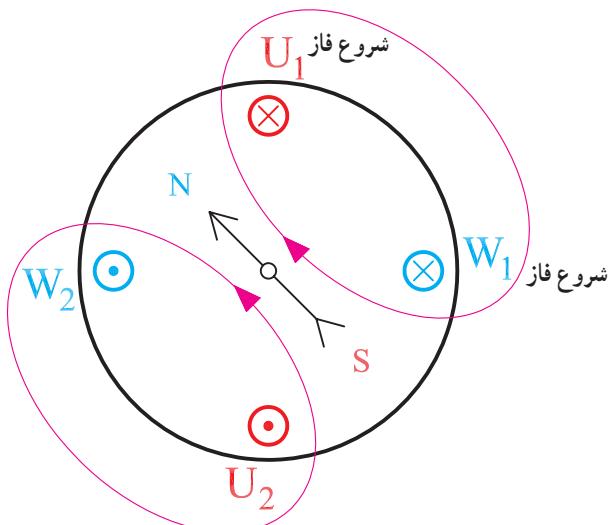


شکل ۱-۹

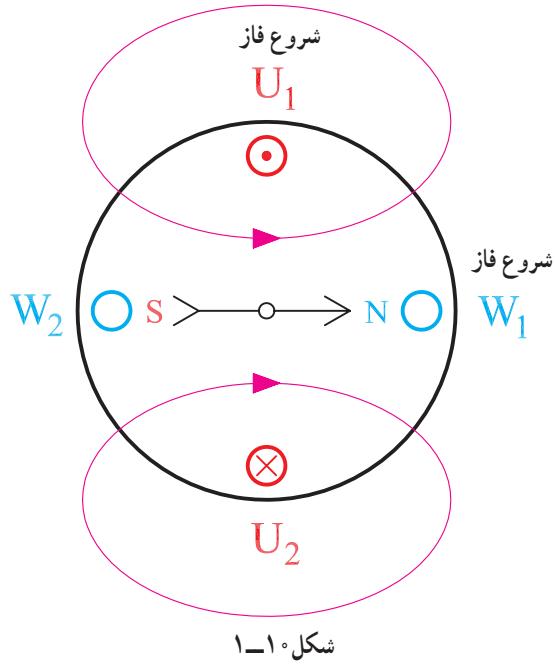

شکل ۱-۱۰


در مکان 'BB'، $\omega t = 135^\circ$ است. در این حالت فاز $L_1 > 0^\circ$ و $L_2 < 0^\circ$ است و موقعیت قطب‌ها براساس شکل (۱-۹) می‌باشد. به طوری که مشاهده می‌شود، قطب‌ها نیز به اندازه‌ی 135° درجه جایه‌جا می‌شوند.

- در مکان 'CC'، $\omega t = 270^\circ$ است؛ در این حالت فاز $L_1 < 0^\circ$ و $L_2 = 0^\circ$ است و موقعیت قطب‌ها براساس شکل (۱-۱۰) می‌باشد.

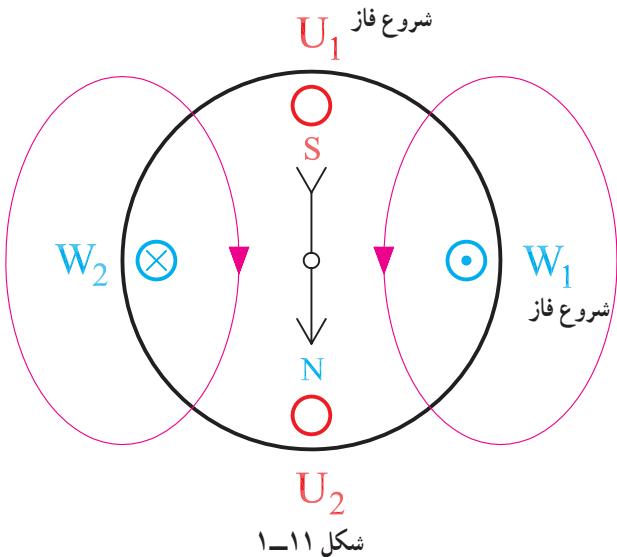

در مکان 'DD'، $\omega t = 36^\circ$ است؛ در این حالت فاز $L_2 = 0^\circ$ و $L_1 = 90^\circ$ است و موقعیت قطب‌ها براساس شکل (۱-۱۱) می‌باشد.


از شکل‌های ۱-۷ تا ۱-۱۱ می‌توان نتیجه گرفت که وقتی ωt از صفر تا 36° درجه تغییر می‌کند میدان مغناطیسی نیز یک دور کامل سطح استاتور را می‌پیماید؛ و اگر فرکانس برابر f باشد میدان نیز f بار سطح استاتور را، در هر ثانیه، خواهد پیمود. بدین طریق میدان دواری با فرکانس f در سطح استاتور موتور دو فاز تشکیل می‌شود.

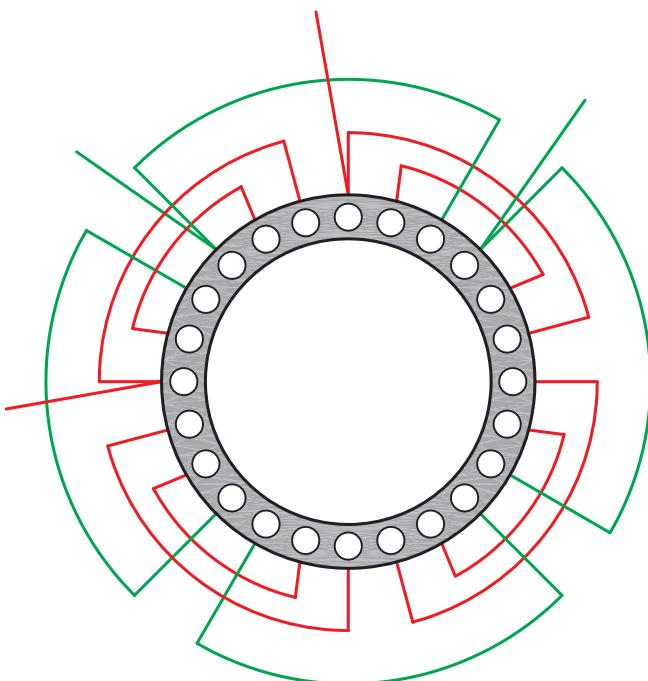

شکل ۱-۱۲—مотор با سیم‌پیچی استارت موقت

چون براساس تئوری دو میدان، برق متناوب تک فاز نمی‌تواند در سطح استاتور حوزه‌ی دوار ایجاد کند در راه اندازی این موتورها از عملکرد برق دو فاز استفاده می‌شود. برای این منظور در موتورهای تک فاز از یک سیم‌پیچ به عنوان سیم‌پیچ راه اندازی یا سیم‌پیچ کمکی استفاده می‌شود. این سیم‌پیچ‌ها پس از راه اندازی موتور از مدار الکتریکی خارج می‌شوند. به این سیم‌پیچ‌ها، در موتورهای تک فاز سیم‌پیچ استارت موقت می‌گویند (شکل ۱-۱۲). در بعضی موتورها، سیم‌پیچ راه انداز، پس از راه اندازی همچنان در مدار باقی می‌ماند و در تولید توان به سیم‌پیچ اصلی کمک می‌کند، لذا به آن سیم‌پیچ کمکی نیز گفته می‌شود. مشخصات سیم‌پیچ کمکی مشابه مشخصات سیم‌پیچ اصلی است. این نوع سیم‌پیچی موتورهای تک فاز را، طرح دو فاز می‌گویند. این موتورها دائم در مدار خازن دارند و فاقد کلید گریز از مرکز می‌باشند.

چون از کل هسته موتور استفاده می شود، ضریب بهره‌ی آن بالا است (شکل ۱-۱۳).

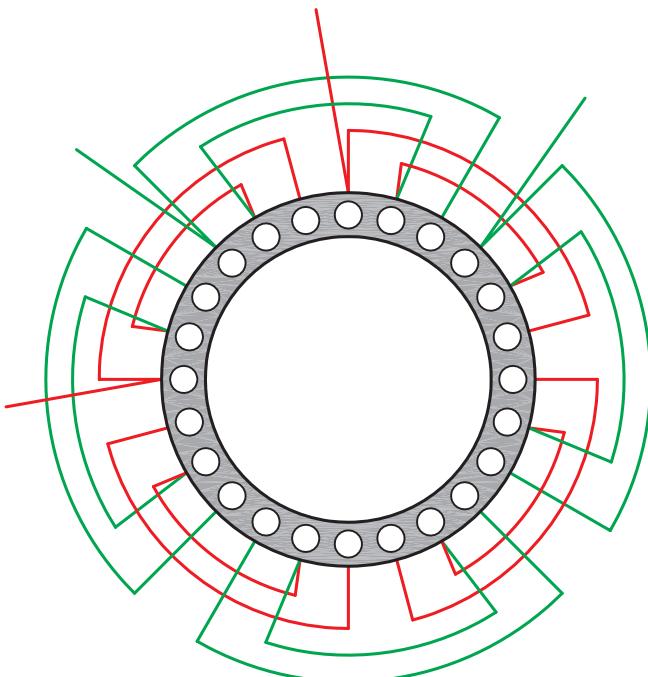


شکل ۱-۱۳- موتور با سیم پیچی طرح دو فاز


۴-۱- محاسبه و ترسیم سیم‌بندی استاتور الکتروموتورهای تک فاز یک طبقه یک سرعته و دو سرعته

سیم‌بندی الکتروموتورهای تک فاز، مانند سیم پیچی موتورهای سه‌فاز، بیشتر به مهارت و تجربه‌ی موتور پیچ بستگی دارد. تنوع در سیم پیچی موتورهای تک فاز زیاد است از این‌رو نمی‌توان روش واحدی را برای سیم پیچی موتورهای تک فاز ارائه کرد. به همین جهت نخست با اصول کلی سیم پیچی موتورهای تک فاز آشنا می‌شویم تا در ضمن پیشرفت کار و کسب تجربه به مهارت‌های لازم برسیم.


موتورهای تک فاز را دو حالت، الف : باقی ماندن سیم پیچ ممکن در مدار (شکل ۱-۱۴) و ب : خارج شدن آن از مدار پس از راه اندازی (شکل ۱-۱۵) مورد بررسی قرار می‌دهیم.

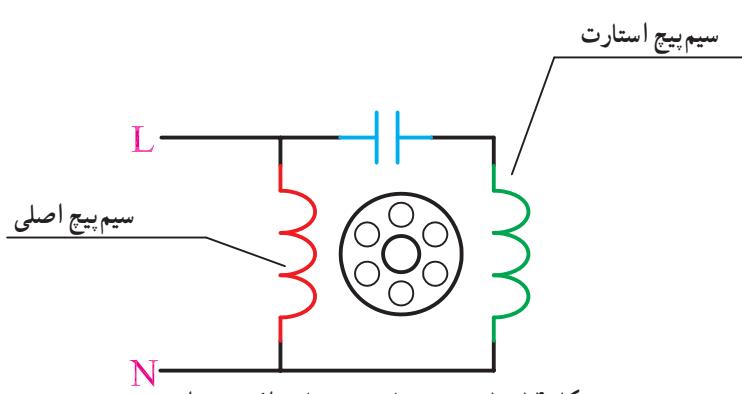


شکل ۱-۱۴- موتور با سیم پیچ‌های دائم در مدار

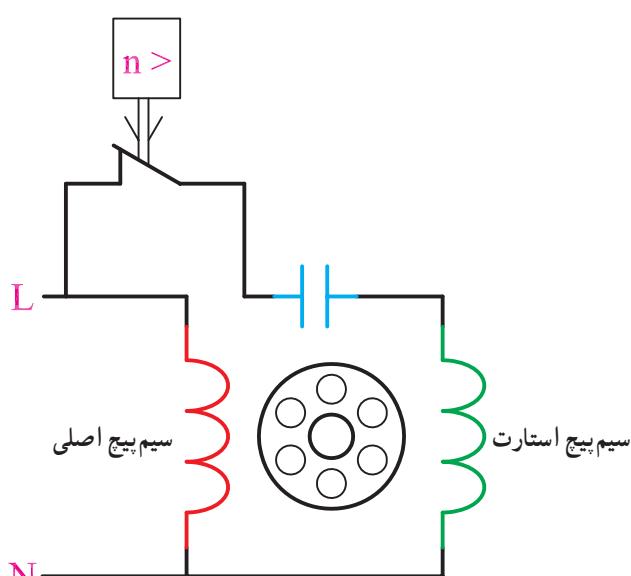

شکل ۱-۱۵- موتور با سیم پیچ استارت موقت

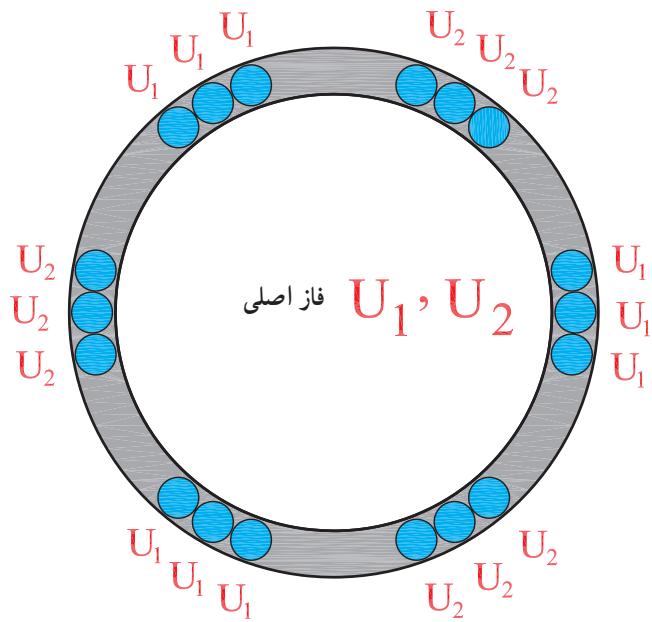

الف - شیارهای مربوط به فاز U_2 و U_1

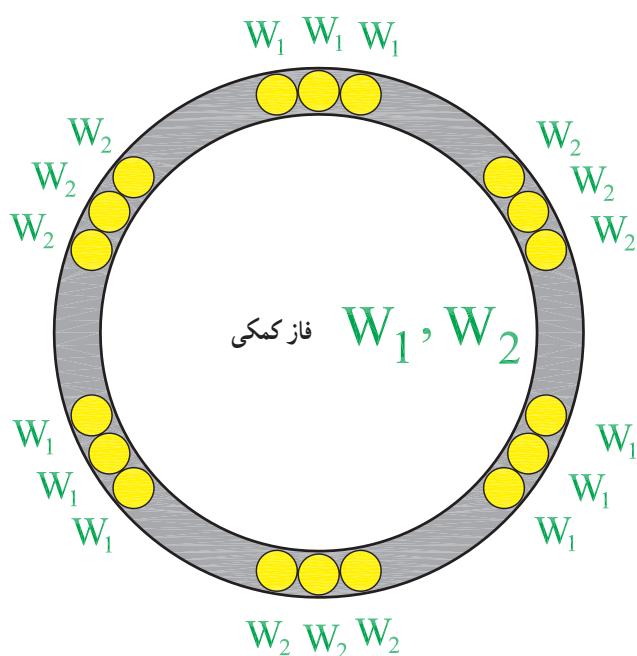


ب - شیارهای مربوط به فاز W_2 و W_1

شکل ۱-۱۶ - تقسیم شیارها بین فازها به سهم مساوی


۱-۴-۱ - محاسبه و ترسیم موتورهای تک فاز با

سیم پیچ کمکی دائم در مدار: اغلب موتورهایی که سیم پیچ کمکی آنها، در مدار باقی می‌ماند موتورهای طرح دوفاز هستند. همان‌طور که قبل اشاره شد این موتورها کلید گریز از مرکز ندارند و در سیم پیچی از کل شیارهای استاتور استفاده می‌شود. در سیم پیچی موتورهای طرح دوفاز، نصف شیارها را سیم پیچ اصلی و نصف دیگر را سیم پیچ کمکی اشغال می‌کند (شکل ۱-۱۶).


این نوع سیم پیچی، به سیم پیچی موتورهای سه‌فاز بیشتر شباهت دارد؛ با این تفاوت که m در موتورهای سه‌فاز برابر ۳ و لی در موتورهای طرح دوفاز برابر ۲ می‌باشد. تفاوت دیگری که در سیم پیچی طرح دوفاز مشاهده می‌شود شروع فاز هاست. دیگر این سیم پیچی موتورهای یک فاز، با طرح دوفاز، را در سه مرحله دنبال می‌کنیم.

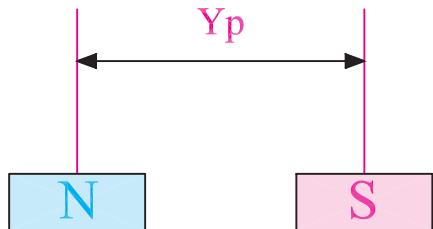

شکل ۱-۱۷- گام قطبی

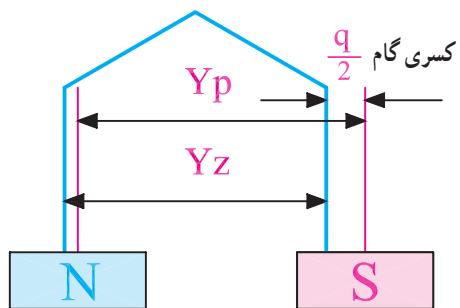

شکل ۱-۱۸- گام سیم‌بندی در سیم‌بندی به ازای قطب

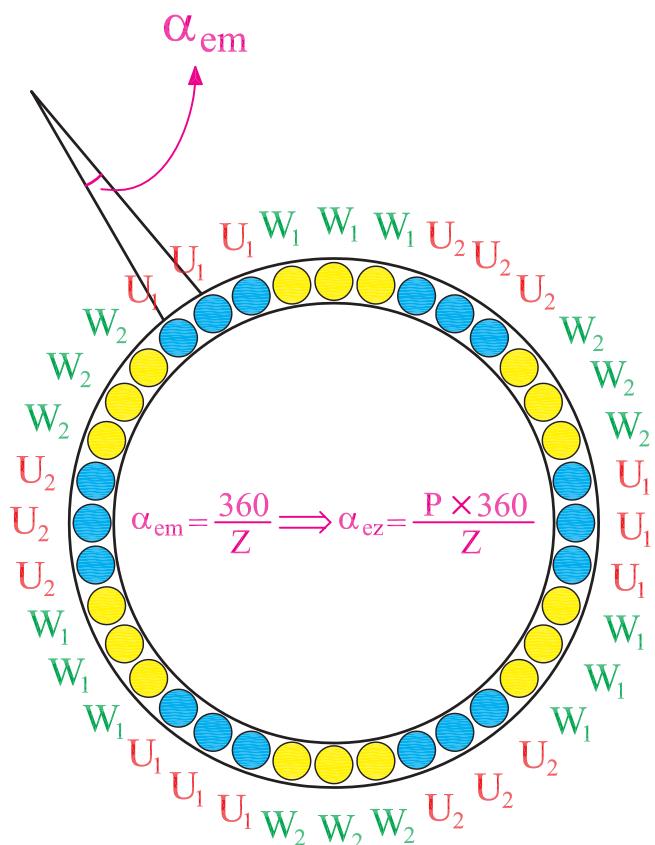

شکل ۱-۱۹- زاویه‌ی الکتریکی شیارها

مرحله‌ی اول، محاسبات:

۱- تعیین گام قطبی (Y_p): گام قطبی از رابطه‌ی

$$Y_p = \frac{Z}{2P}$$

تعیین می‌شود که در آن Z تعداد شیارها و $2P$ تعداد قطب‌ها می‌باشد (شکل ۱-۱۷).

۲- محاسبه‌ی تعداد شیارهای زیر هر قطب در هر فاز (q): تعداد شیارهای زیر هر فاز در هر قطب، از رابطه‌ی

$$q = \frac{Z}{2P \times m} = \frac{Z}{4P}$$

۳- گام سیم‌بندی (Y_z): در سیم‌بندی به ازای زوج

$$Y_z = Y_p = \frac{Z}{2P}$$

تعیین می‌شود.

در سیم‌بندی به ازای قطب گام سیم‌بندی، از رابطه‌ی

$$Y_z = \frac{Z}{2P} - \frac{q}{2}$$

۴- زاویه‌ی الکتریکی شیارها (α_{ez}): زاویه‌ی

$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 360^\circ}{Z}$$

الکتریکی شیارها از رابطه‌ی تعیین می‌شود.

Z تعداد شیارها و P نصف تعداد قطب‌ها می‌باشد (شکل ۱-۱۹).

۵- شروع فازها: شروع فازها در موتورهای تک فاز،

۶ درجه‌ی الکتریکی اختلاف فاز دارد، بنابراین،

$$U_1, U_2 = 1$$

شروع فاز اول

$$W_1, W_2 = 1 + \frac{90^\circ}{\alpha_{ez}}$$

شروع فاز دوم


جدول ۱-۲۰

m 2p	U_1, U_2	W_1, W_2
N		
S		
N		
S		

جدول ۱-۲۱—سیم‌بندی موتور ۲۴ شیاری ۶ قطب

m 2p	U_1, U_2	W_1, W_2
N	1 2	3 4
S	5 6	7 8
N	9 10	11 12
S	13 14	15 16
N	17 18	19 20
S	21 22	23 24

1 3

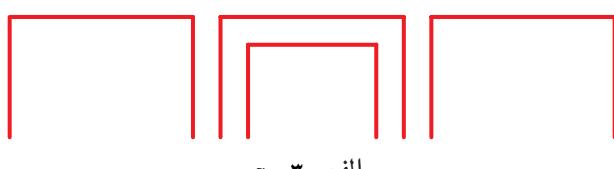

الف— $q = 3$



ب— $q = 5$

شکل ۱-۲۲—آرایش گروه کلافها برای q ‌های فرد

مرحله‌ی دوم، تشکیل جدول دیاگرام: سیم‌بندی موتورهای یک فاز، بیشتر به صورت یک طبقه و به ازای قطب انجام می‌شود. بدین علت به تشکیل جدول دیاگرام موتورهای یک فاز، به ازای قطب اکتفا می‌کنیم. برای این منظور جدولی رسم می‌کنیم که به تعداد قطب‌ها ردیف و به تعداد فازها ($m = 2$) ستون داشته باشد (جدول ۱-۲۰).

هر ستون جدول را به q قسمت تقسیم می‌کنیم. براساس مقادیر زوج و فرد برای q ، دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد.

اگر q زوج باشد کسری گام، به اندازه‌ی $\frac{q}{2}$ بوده و سیم‌بندی

متقارن خواهد شد. به عنوان مثال برای یک موتور ۲۴ شیار ۶ قطب با $q = 2$ ، جدول ۱-۲۱) تشکیل می‌شود.

در موتور ۲۴ شیار ۶ قطب، در هر فاز برای هر قطب

۲ شیار وجود دارد. گام قطبی $y_p = \frac{24}{6} = 4$ می‌باشد و چون

$24 = q = \frac{4 \times 3}{4 \times 3}$ است، کسری گام برابر $\frac{q}{2}$ یا یک شیار خواهد

شد. از آنجایی که در سیم‌بندی به ازای قطب، سیم‌پیچی پس از یک دور به شیار ماقبل خود می‌رسد و شیار شماره یک با بازوی دوم کلاف اشغال می‌شود، لذا شیار شماره ۲ را برای فاز U_2 و U_1 و شیار شماره ۴ را برای فاز W_2 و W_1 به عنوان شیار شروع انتخاب می‌کنیم و با گام سیم‌بندی

$Y_z = Y_p - \frac{q}{2} = 4 - 1 = 3$ جدول را کامل می‌کنیم.

اگر q فرد باشد در این حالت نمی‌توان برای کسری گام نصف شیار درنظر گرفت. در این صورت گروه کلافها را به دو گروه تقسیم می‌کنند که یک گروه، یک کلاف، بیشتر از دیگری دارد. مثلاً اگر $q = 3$ باشد یک گروه کلاف ۳ تایی و دیگری دوتایی یکی، و اگر $q = 5$ باشد، یک گروه کلاف ۳ تایی و دیگری دوتایی خواهد شد. به شکل ۱-۲۲ توجه کنید که در آن جدول سیم‌بندی نیز براساس این تقسیم‌بندی انجام می‌شود.


سیم‌بندی موتور ۳۶ شیار ۶ قطب موتور تک فاز با سیم‌بندی

طرح دوفاز مطابق جدول ۱-۲۳ ۱ خواهد شد.

$$q = \frac{Z}{2Pm} = \frac{36}{6 \times 2} = 3$$


جدول ۱-۲۳- موتور ۳۶ قطبی شیاری ۶ طرح دوفاز

m $2p$	U_1, U_2	W_1, W_2
N	1 2 3	4 5 6
S	7 8 9	10 11 12
N	13 14 15	16 17 18
S	19 20 21	22 23 24
N	25 26 27	28 29 30
S	31 32 33	34 35 36
	1	4

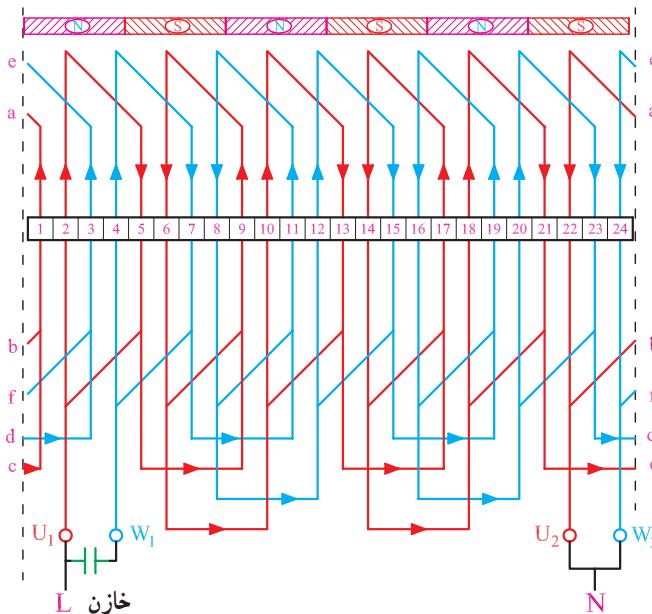

$$L_1 > 0, L_2 > 0$$

زوج $q = 2$

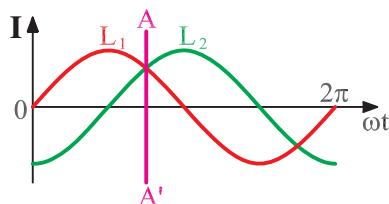

شکل ۱-۲۴- دیاگرام سیم‌بندی موتور یک‌فاز طرح دوفاز ۲۴ شیار ۶
قطب با q زوج

$$\alpha_{ez} = \frac{p \times 36^\circ}{z} = \frac{3 \times 36^\circ}{36} = 3^\circ$$

شروع فاز $U_1, U_2 = 1$


$$W_1, W_2 = 1 + \frac{9^\circ}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{9^\circ}{3^\circ} = 4$$

$$Y_p = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{6} = 6$$

مرحله‌ی سوم، رسم دیاگرام: اغلب موتورهای طرح دوفاز را، به علت مشابه و مساوی بودن کلاف‌های سیم‌بیچ اصلی و کمکی، به صورت کلاف مساوی، ولی سیم‌بیچ موتورهای یک‌فاز با سیم‌بیچ استارت موقت را معمولاً به صورت متحدد المركز می‌پیچند. علت این امر یکسان نبودن سیم‌بیچ استارت با سیم اصلی است. سیم‌بیچ استارت به علت اتصال موقت به مدار الکتریکی، ضعیف‌تر انتخاب می‌شود و آسیب‌پذیری آن بیشتر است. از این رو، روی سیم‌بیچ اصلی قرار می‌گیرد. با سیم‌بندی متحدد المركز و قرار گرفتن سیم استارت در قسمت رو، می‌توان در صورت نیاز آن را به راحتی تعویض کرد.

دیاگرام‌های سیم‌بندی، براساس جدول راهنمای ترسیم می‌شوند. با توجه به جدول ۱-۲۱ دیاگرام سیم‌بندی موتور ۲۴ شیار ۶ قطب با q زوج، در شکل ۱-۲۴ رسم شده است. چون سیم‌بندی به ازای قطب است اتصال گروه کلاف‌ها، اتصال دور است و بر اساس $L_2 > L_1$ در سطح استاتور قطب‌سازی شده است. خازن دائمی C، جریانی با اختلاف فاز 90° درجه را تأمین می‌کند.


دیاگرام جدول ۱-۲۳ موتور ۳۶ شیار ۶ قطب مطابق شکل ۱-۲۵ رسم می‌شود. به طوری که مشاهده می‌شود چون $q = 3$ است و نمی‌توان نصف شیار، برای کسری گام در نظر گرفت از این رو ۳ شیار زیر هر قطب در هر فاز با یک گروه کلاف دو تایی و یک گروه کلاف تکی تأمین شده است. اتصال گروه کلاف‌ها به خاطر $G = 2P$ اتصال دور می‌باشد و قطب‌بندی بر اساس $L_1 > L_2 > 0$ انجام شده است. از خازن برای تأمین جریان با اختلاف فاز 90° درجه‌ی الکتریکی از جریان سیم پیچ اصلی استفاده شده است. بدین طریق دو جریان با اختلاف فاز 90° درجه‌ی الکتریکی، سیم پیچ‌های استاتور را تغذیه می‌کنند. حوزه‌ی دوار در سطح استاتور تشکیل می‌شود. اتصال خازن در مدار دائمی است و ظرفیت آن در محدوده‌ی ۵ الی ۵۰ میکروفاراد می‌باشد.

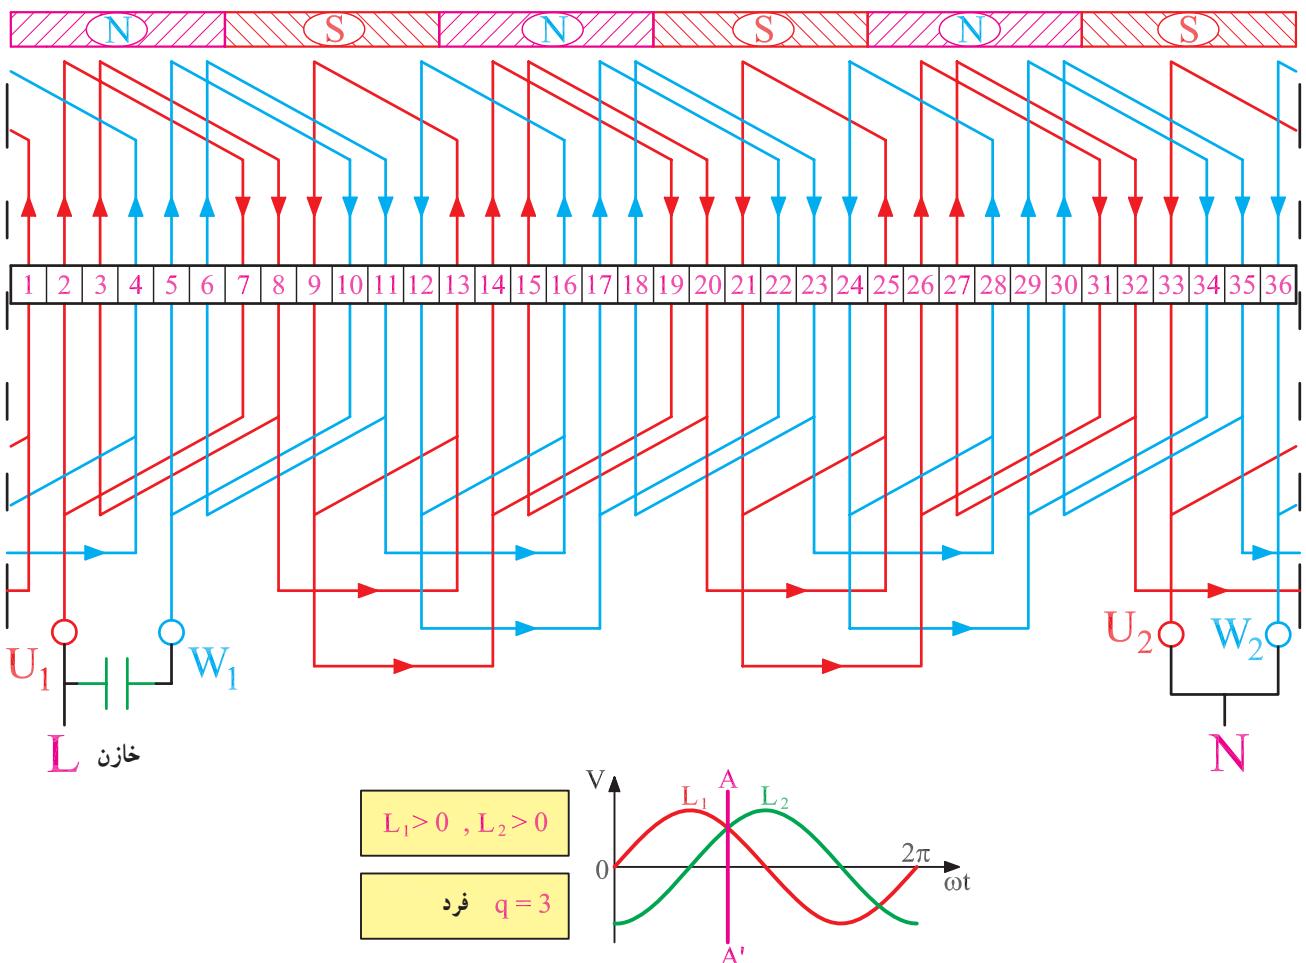

شکل ۱-۲۵- سیم پیچی موتور یک فاز طرح دوفاز ۳۶ شیار ۶ قطب با $q = 3$

۱-۴-۲- محاسبه و ترسیم دیاگرام سیم پیچی

موتورهای تک فاز با سیم پیچ استارت (سیم پیچ کمکی از مدار خارج می‌شود): در سیم‌بندی موتورهای یک فاز با سیم پیچ استارت وقت، حداقل یک سوم شیارها را به سیم استارت و دو سوم شیارها را به سیم پیچ اصلی اختصاص می‌دهند. برای بهبود گشتاور راه اندازی، تعداد کلافهای سیم پیچ استارت را برابر سیم پیچ اصلی منظور می‌کنند. در بعضی مواقع تعداد کلافهای سیم پیچ استارت را بیشتر از تعداد کلافهای سیم پیچ اصلی در نظر می‌گیرند. بدین طریق در بیشتر شیارها، بازوهای سیم پیچ اصلی و استارت با هم وجود خواهد داشت. از آن جایی که سیم پیچ استارت، سطح مقطع کمتری دارد، آسیب‌پذیر است و احتمال سوختن آن زیاد است، از این‌رو لازم است سیم پیچ استارت در طبقه‌ی سطح خارجی شیارها قرار گیرد تا به سادگی قابل تعویض باشد (شکل ۱-۲۶).

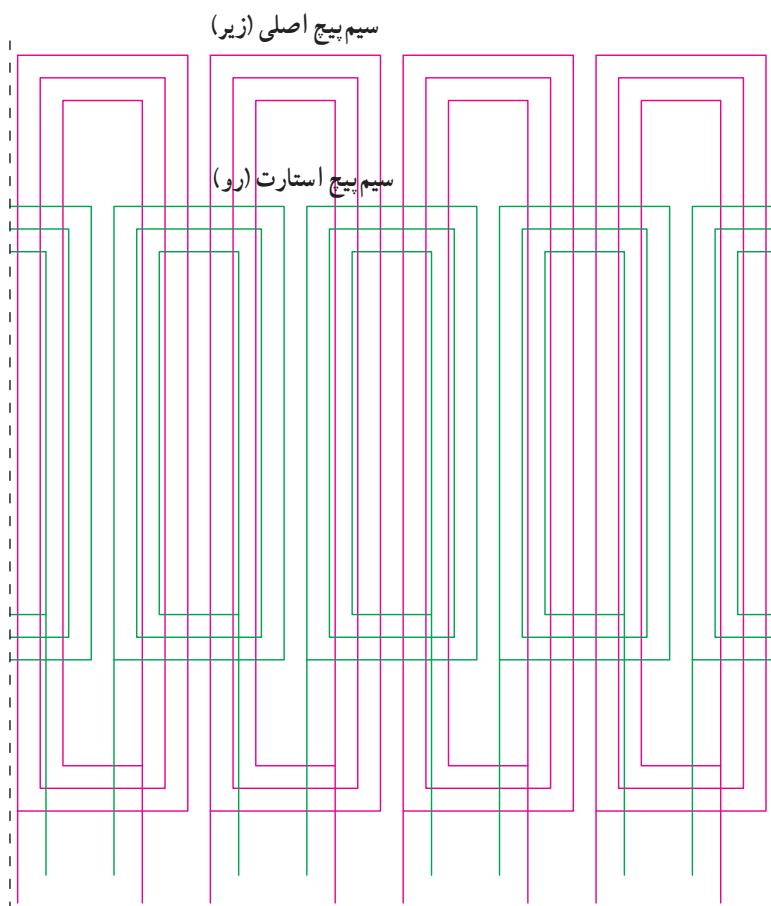


شکل ۱-۲۶- سیم پیچ اصلی و راه انداز در موتورهای تک فاز



شکل ۱-۲۷—موتور تک فاز با راهانداز مقاومتی



شکل ۱-۲۸—موتور تک فاز با راهانداز خازنی

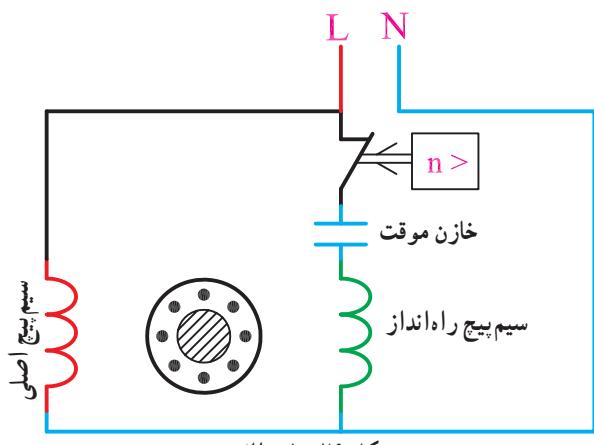


موتورهای تک فاز با استارت موقت به صورت متعدد المركز سیم‌بندی می‌شوند. سیم‌بیچ اصلی در طبقه‌ی پایین قرار داده می‌شود و سیم‌بیچ استارت روی سیم‌بیچ اصلی قرار داده می‌شود. از لحاظ این که سیم‌بیچ راهانداز برای مدت کمی در مدار الکتریکی قرار دارد و پس از راهاندازی از مدار خارج می‌شود، سطح مقطع آن را کوچک‌تر انتخاب می‌کنند. همین مسئله باعث می‌شود که در صورت عمل نکردن کلید گریز از مرکز، سیم‌بیچ راهانداز آسیب بیند. کوچک‌شدن سطح مقطع سیم‌بیچ راهانداز سبب می‌شود که مقاومت اهمی این سیم‌بیچ زیاد شود که این خود باعث به وجود آمدن اختلاف فازی در جریان سیم‌بیچ راهانداز نسبت به سیم‌بیچ اصلی می‌گردد. در موتورهای تک فاز با قدرت کم، مقاومت اهمی سیم‌بیچ راهانداز را تقریباً به سه برابر مقاومت اهمی سیم‌بیچ اصلی افزایش می‌دهند. اختلاف فاز جریان سیم‌بیچ‌های اصلی (با خاصیت سلفی بیشتر) و راهاندازی (با خاصیت اهمی بیشتر) برای راهاندازی موتور کفایت می‌کند و برای ایجاد اختلاف فاز از خازن استفاده نمی‌شود (شکل ۱-۲۷).


در موتورهای با قدرت بالاتر (از سه چهارم اسب به بالا) روش فوق مناسب نبوده و برای ایجاد اختلاف فاز بین جریان‌های دو سیم‌بیچ از خازن استفاده می‌شود (شکل ۱-۲۸).

خازن‌ها با سیم‌بیچ استارت، سری می‌شوند. خازن‌های همراه سیم‌بیچ استارت، اگر توسط کلید گریز از مرکز، از مدار الکتریکی خارج شوند، از نوع خازن‌های الکتروولیتی هستند و ظرفیت بالایی (حدود $100\text{--}160$ میکروفاراد) دارند (شکل ۱-۲۹-الف). در بعضی موتورها از دو نوع خازن الکتروولیتی و روغنی استفاده می‌شود. علت استفاده از این خازن‌ها در مرحله‌ی اول تقویت گشتاور راهاندازی است. در مرحله‌ی بعدی، چون خازن روغنی همراه سیم‌بیچ استارت در مدار تعذیه باقی می‌ماند گشتاور کار را تقویت می‌کند و همچنین از تمام هسته‌ی استاتور در تولید قدرت مکانیکی استفاده می‌شود، لذا ضرب بهره‌ی موtor

افزایش می‌باید. اصولاً ظرفیت خازن‌های الکترولیتی را سه برابر ظرفیت خازن‌های روغنی در نظر می‌گیرند (شکل ۱-۲۹-ب).

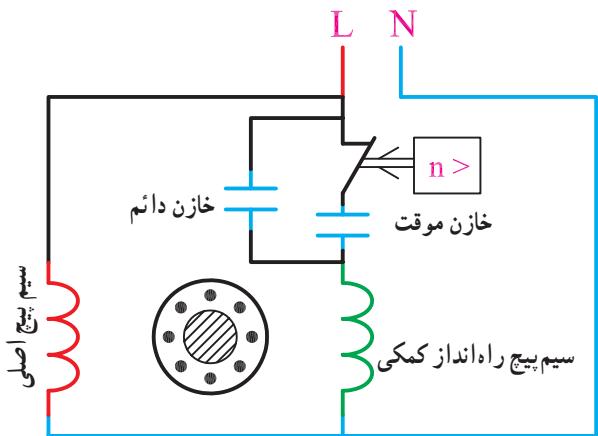

شکل ۱-۲۹-ب

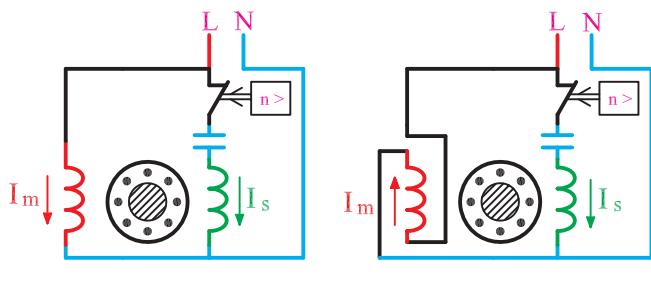

شکل ۱-۳۰

برای تغییر جهت گردش موتورهای یک فاز کافی است اتصال دو سر سیم پیچ اصلی یا دو سر سیم پیچ استارت را عوض کنیم (شکل ۱-۳۰).

مثال: یک الکتروموتور یک فاز ۲۴ شیار چهار قطب مفروض است. دیاگرام سیم‌بندی آن را به صورت متحده مرکز چهار قطب، با استارت موقت طرح و نقشه‌ی مدور و گسترده‌ی آن را رسم کنید.

محاسبات

$$Z = 24, m = 1$$

$$Z_m = \frac{2}{3} Z = \frac{2}{3} \times 24 = 16$$

$$Z_s = \frac{1}{3} Z = \frac{1}{3} \times 24 = 8$$

گام قطبی از رابطه‌ی $Y_p = \frac{Z}{2P}$ بدست می‌آید:

$$Y_p = \frac{24}{4} = 6$$

چون تعداد شیارهای مربوط به سیم‌پیچ اصلی $Z_m = 16$ می‌باشد تعداد شیارهای زیر هر قطب در هر فاز، از تقسیم Z_m به تعداد قطب‌ها بدست می‌آید.

$$q_m = \frac{Z_m}{2P} \Rightarrow q_m = \frac{16}{4} = 4$$

برای محاسبهٔ تعداد شیارهای زیر هر قطب در هر فاز

$$\text{مربوط به سیم پیچ استارت، از رابطهٔ } q_s = \frac{Z_s}{2P} \text{ استفاده می‌شود.}$$

$$q_s = \frac{Z_s}{2P} \Rightarrow q_s = \frac{\lambda}{4} = 2$$

موتورهای یک فاز، معمولاً به ازای قطب، سیم‌بندی می‌شوند.

بدین علت سیم‌بندی از نوع گام کسری می‌باشد و تعداد کلافها، در

هر گروه کلاف، به اندازهٔ $\frac{q}{2}$ می‌باشد. کسری گام در سیم پیچ

استارت و اصلی، برابر نصف شیارها در زیر هر قطب در هر فاز می‌باشد.

در سیم پیچ اصلی، گام سیم‌بندی به صورت زیر محاسبه

می‌شود :

$$Y_{zm} = Y_p - \frac{q_m}{2} = 6 - 2 = 4$$

در سیم پیچ استارت گام سیم‌بندی به صورت زیر محاسبه

می‌شود :

جدول ۱-۳۱

m	U_1, U_2
$2p$	
N	23 24 1 2
S	5 6 7 8
N	11 12 13 14
S	17 18 19 20 23 24

پس از محاسبات، جدول دیاگرام سیم‌بندی را تشکیل

می‌دهیم. برای هر یک از سیم پیچ‌های استارت و اصلی یک جدول

جداگانه رسم می‌کنیم. در هر جدول کسری گام مربوطه را منظور می‌کنیم.

جدول سیم‌بندی اصلی با توجه به گام قطبی و گام سیم‌بندی

می‌باشد، $Y_p = 6$ و $q = 4$ و $q' = 2$ ($Y_{zm} = 4$) مطابق جدول ۱-۳۱

می‌باشد، برای تشکیل جدول سیم پیچ استارت از طریق زاویهٔ الکتریکی شیارها، شیار شروع سیم پیچ استارت را تعیین می‌کنیم.


$$\alpha_{ez} = \frac{P \times 36^\circ}{Z} = \frac{2 \times 36^\circ}{24} = 3^\circ$$

جدول ۱-۳۲


$2p \backslash m$	W_1, W_2
2p	
N	3 4 9 10 15 16
S	21 22
	3

$$W_1 = 1 + \frac{9^\circ}{\alpha_{ez}} = 1 + \frac{9^\circ}{3^\circ} = 4$$

جدول سیم‌بندی استارت با توجه به گام قطبی و گام سیم‌بندی (۱-۳۲) مطابق جدول ۱-۳۲ و $Y_p = 6$ و $q_s = 2$ و $q'_s = 1$ می‌باشد.

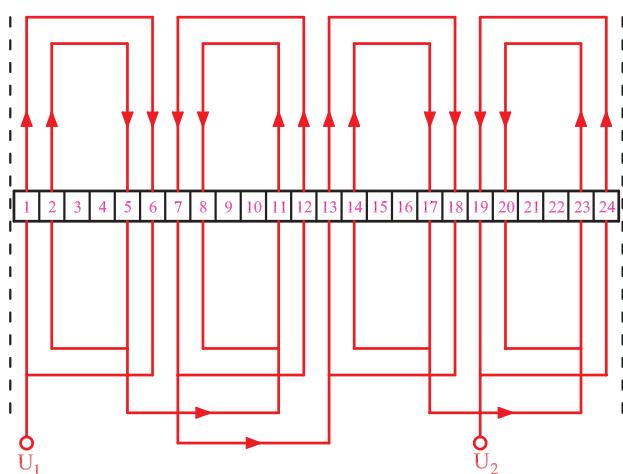


شکل ۱-۳۳—سیم‌بیچ اصلی موتور ۲۴ شیار تک فاز ۴ قطب

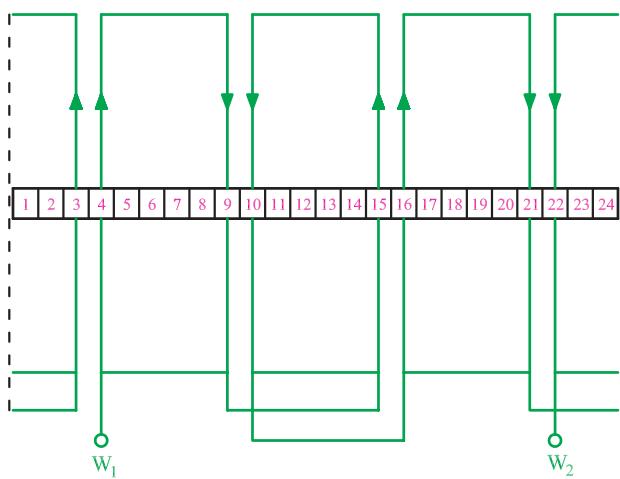

شکل ۱-۳۴—دیاگرام سیم‌بیچ استارت موتور ۲۴ شیار ۴ قطب


دیاگرام گستردۀ سیم‌بیچ اصلی مطابق شکل (۱-۳۳) می‌باشد. این دیاگرام نشان می‌دهد که گام سیم‌بندی برابر ۴ است و نوع سیم‌بندی متحdalمرکز و بهازای قطب است و اتصال گروه کلاف‌ها، اتصال دور می‌باشد.

دیاگرام سیم‌بندی سیم‌بیچ استارت ۳ شیار بعد از سیم‌بیچ اصلی شروع می‌شود. یک سوم شیارها براساس جدول ۱-۳۲ توسط سیم‌بیچ استارت اشغال شده است (شکل ۱-۳۴).

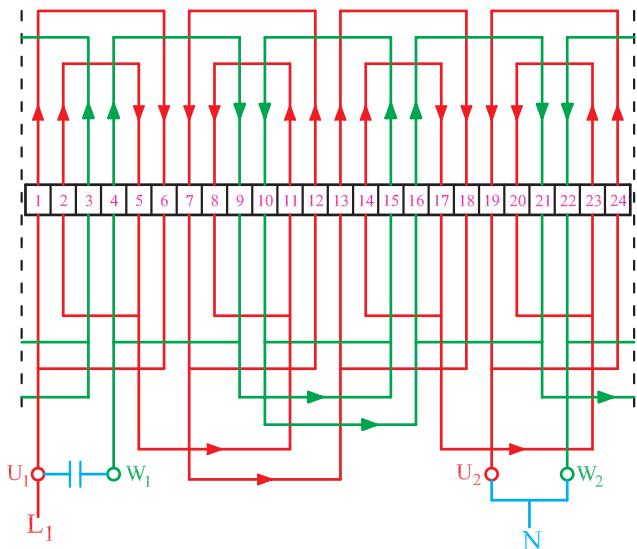


شکل ۱-۳۵— دیاگرام کامل موتور ۲۴ شیار تک فاز ۴ قطب راستگرد

شکل (۱-۳۵) اتصال کامل سیم پیچی موتور ۲۴ شیار ۴ قطب را با راه انداز خازنی، به صورت راستگرد، نشان می‌دهد. توجه شود که جهت جریان در سیم پیچ اصلی و سیم پیچ استارت هم جهت می‌باشند؛ ولی با تعویض اتصال دو سر سیم پیچ استارت یا سیم پیچ اصلی، جهت جریان‌ها در دو سیم پیچ مخالف یکدیگر شده و موتور چپگرد می‌شود (شکل ۱-۳۶).

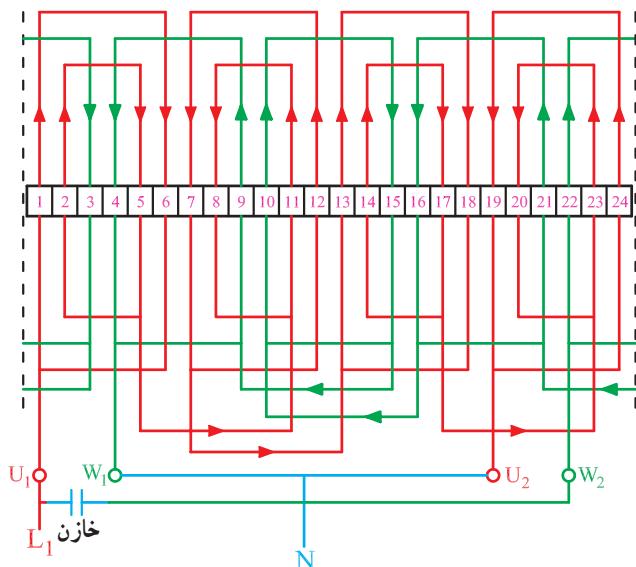


شکل ۱-۳۶— دیاگرام کامل موتور ۲۴ شیار تک فاز ۴ قطب چپگرد

دیاگرام مدور سیم پیچ اصلی موتور ۲۴ شیار ۴ قطب
مطابق شکل (۱-۳۷) رسم می شود.

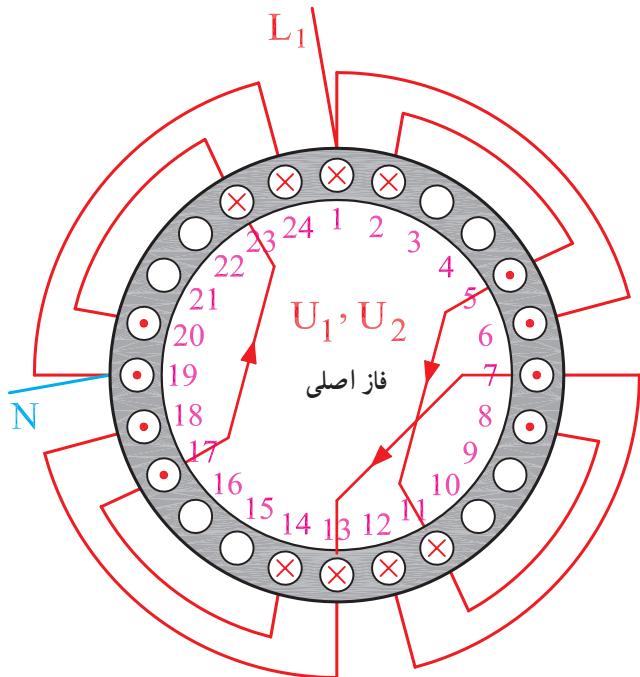


شکل ۱-۳۷—دیاگرام مدور سیم پیچ اصلی موتور ۲۴ شیار تک فاز ۴ قطب

دیاگرام مدور سیم پیچ استارت موتور ۲۴ شیار ۴ قطب
مطابق شکل (۱-۳۸) رسم می شود.

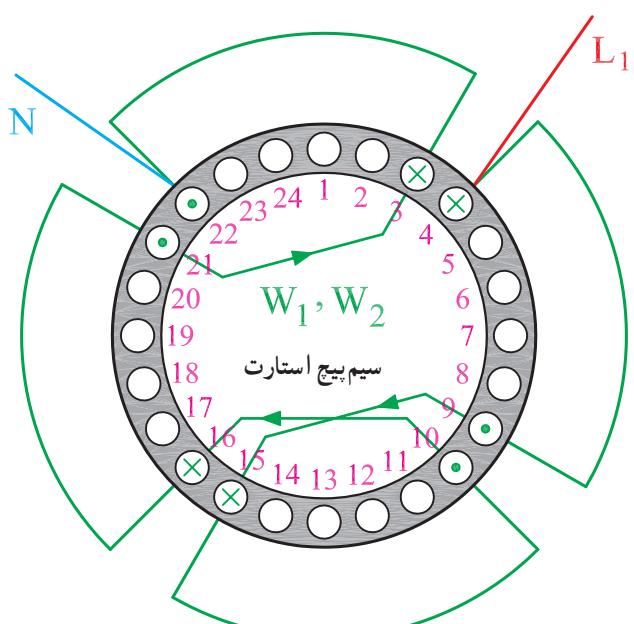

شکل ۱-۳۸—دیاگرام مدور سیم پیچ استارت موتور ۲۴ شیار تک فاز ۴ قطب

دیاگرام مدور سیم پیچ اصلی و استارت موتور ۲۴ شیار
۴ قطب مطابق شکل (۱-۳۹) رسم می شود.

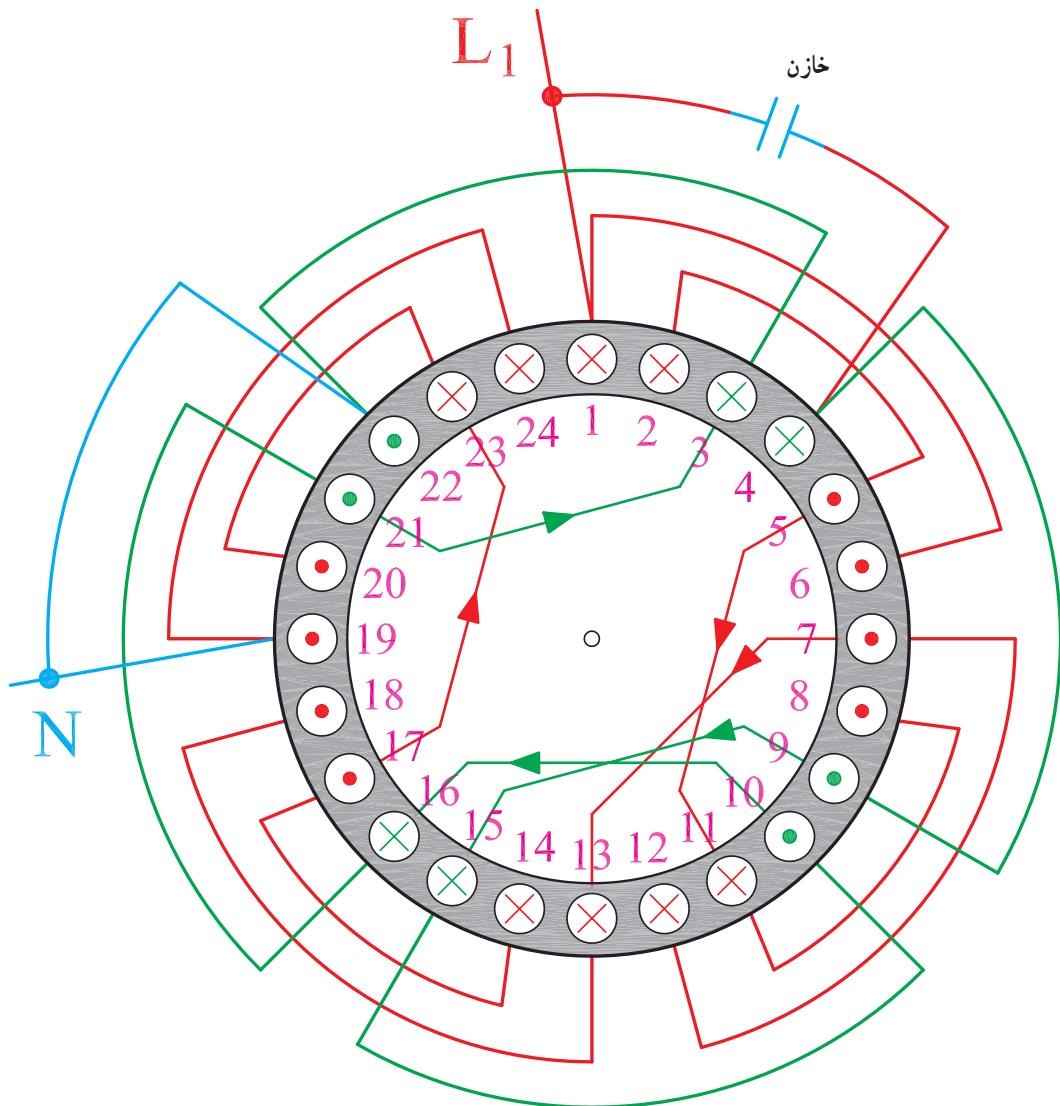

شکل ۱-۳۹- دیاگرام مدور سیم پیچ اصلی و استارت موتور ۲۴ شیار تک فاز ۴ قطب

مثال: یک الکتروموتور ۳۶ شیار تک فاز مفروض است.

سیم بندی این موتور را به صورت ۶ قطب تک فاز با سیم پیچ دائم در مدار طرح و دیاگرام گستردگی آن را رسم کنید.

حل:

طرح دو فاز ، تک فاز ، $Z = 36$ ، $m = 2$ ، $2P = 4$
یک طبقه ، یک سرعته

$$Y_P = \frac{Z}{2P} = \frac{36}{6} = 6$$

۱- مشخصات موتور را یادداشت می کنیم.

۲- گام قطبی را به دست می آوریم.

$$q = \frac{Z}{2P \times m} = \frac{36}{6 \times 2} = 3$$

۳- تعداد شیارهای زیر هر قطب در هر فاز را محاسبه می کنیم.



۴- چون q عددی فرد می باشد گروه کلافها را یک کلافی و ۲ کلافی منظور می کنیم.

$$\alpha_{cz} = \frac{P \times 360}{Z} = \frac{3 \times 360}{36} = 30$$

$$U_1 = 1 \Rightarrow W_1 = 1 + \frac{90}{30} = 4$$

۵- زاویه‌ی الکتریکی شیارها را محاسبه کرده و شیارهای شروع فازها را مشخص می کنیم.

جدول ۱-۴۰

m $2p$		
N		
S		
N		
S		
N		
S		

۶- جدولی تشکیل می دهیم که دو ستون به تعداد فازها و ۶ ردیف به تعداد قطب‌ها داشته باشد (جدول ۱-۴۰).

جدول ۱-۴۱

m	U_1, U_2			W_1, W_2		
N	1	36	2	4	3	5
S	6	8	7	9	11	10
N	13	12	14	16	15	17
S	18	20	19	21	23	22
N	25	24	26	28	27	29
S	30	32	31	33	35	34
		36		3		

۷- هر ستون را به سه قسمت تقسیم می‌کنیم. فاز U_2 و U_1 را از شیارهای ۱ و ۲ شروع می‌کنیم و گروه کلاف بعدی را تکی درنظر می‌گیریم. در گروه کلافهای دوتایی، کسری گام را ۱ و در گروه کلافهای تکی کسری گام را ۲ منظور می‌کنیم. فاز W_2 و W_1 را از شیار ۴ شروع می‌کنیم. با پیشرفت کار، تجربه‌ی کافی برای انتخاب گروه کلافها را پیدا خواهیم کرد (جدول ۱-۴۱).


۸- در طول کاغذ A_4 ، ۳۶ شیار رسم می‌کنیم (شکل

.۱-۴۲)




شکل ۱-۴۲-رسم شیارها

۹- با توجه به جدول ۱-۴۱ ابتدا سیم پیچ فاز U_1 و U_2 را رسم می کنیم (شکل ۱-۴۳).

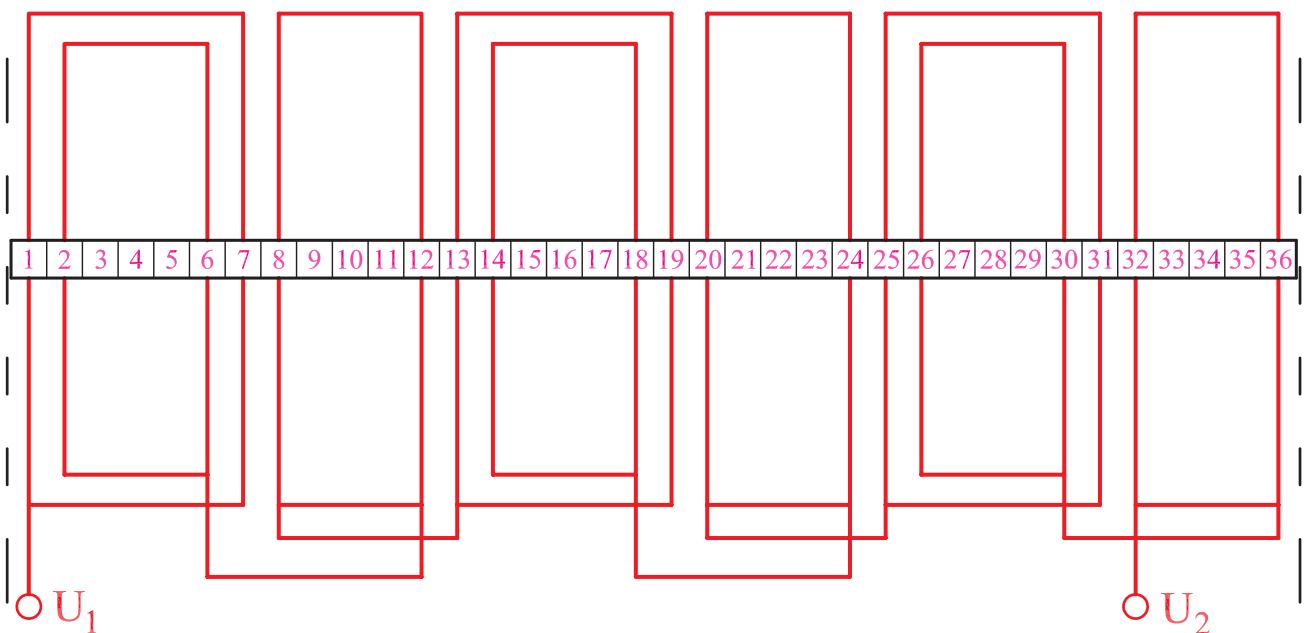


شکل ۱-۴۳- ترسیم سیم پیچ فاز U_1 و U_2

با توجه به جدول ۱-۴۱ سیم پیچ فاز W_1 و W_2 را مطابق شکل (۱-۴۴) رسم می کنیم.

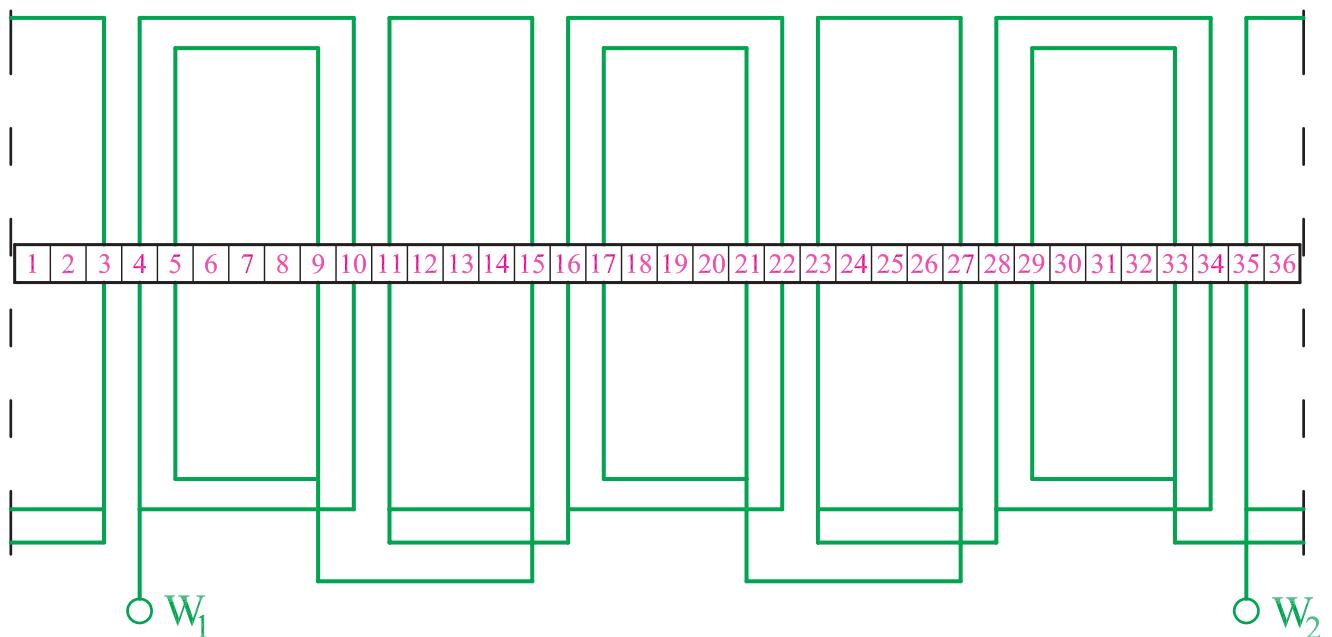

شکل ۱-۴۴- ترسیم سیم پیچ فاز W_1 و W_2

۱۰- دیاگرام را کامل می کنیم و براساس نقطه‌ی مشخصی از منحنی دوفاز (نقطه‌ی A) قطب بندی می کنیم . اختلاف فاز از طریقه‌ی خازن تأمین می شود (شکل ۱-۴۵).

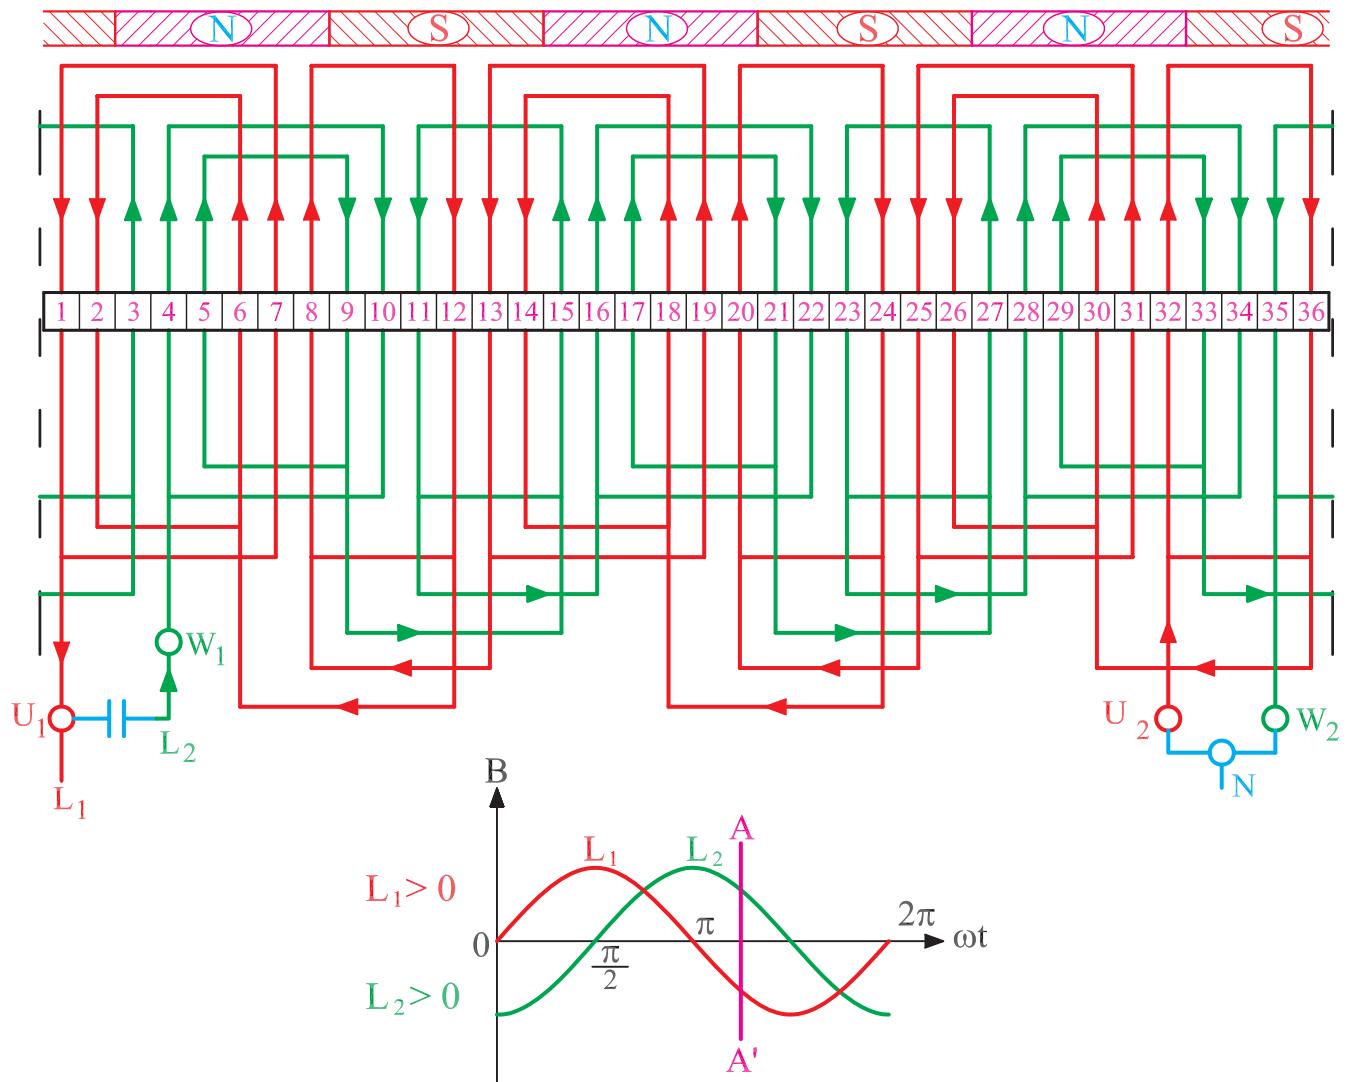

شکل ۱-۴۵- شکل کامل سیم پیچی موتور ۳۶ شیار

۱-۵ کارهای عملی

۱-۱ کار عملی شماره ۱

زمان: ۸ ساعت

هدف: محاسبه و ترسیم دیاگرام سیم‌بندی موتور یک فاز یک طبقه‌ی یک سرعته با سیم‌بندی طرح دوفاز نکات اینمنی: روشنایی مناسب را روی میز کار فراهم کنید.

از میز و صندلی استاندارد نقشه‌کشی استفاده کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز

۱- کاغذ معمولی برای محاسبات و جدول‌ها، ۲ برگ

۲- کاغذ A_4 سفید یا شطرنجی یک برگ

۳- خط‌کش ۳۰ سانتی

۴- مداد در چهار رنگ

۵- مدادتراش و پاک‌کن

۶- پرگار

۷- شابلون حروف و دایره، هر کدام یک عدد

۸- گونیا

۹- نقاله

۱۰- میز کار

مثال: یک الکتروموتور ۲۴ شیار یک فاز مفروض است.

سیم‌بندی این موتور را به صورت ۴ قطب یک فاز با سیم پیچ دائم

در مدار طرح و دیاگرام گسترشده‌ی آن را رسم کنید.

مراحل انجام کار

۱- مشخصات موتور را یادداشت کنید.

۲- گام قطبی را به دست آورید.

۳- تعداد شیارهای زیر هر قطب در هر فاز را محاسبه کنید.

۴- تعداد کلافهای هر گروه کلاف را مشخص کنید.

۵- زاویه‌ی الکتریکی شیارها را محاسبه کنید و شیارهای شروع فازها را مشخص سازید.

۶- جدولی تشکیل دهید که دو ستون، به تعداد فازها، و ۴ ردیف، به تعداد قطب‌ها، داشته باشد (جدول ۱-۴۶).

جدول ۱-۴۶

m		
$2p$		
N		
S		
N		
S		


جدول ۱-۴۷

m_{2p}	U_1, U_2	W_1, W_2
N	1	4
S		
N		
S		

۷- هر ستون را به ۶ قسمت تقسیم کنید. فاز U_2 و U_1 را از شیارهای ۱ شروع کنید. فاز W_2 و W_1 را از شیار ۴ شروع کنید و جدول را کامل کنید (جدول ۱-۴۷).


۸- در طول کاغذ A_4 ، ۲۴ شیار رسم کنید (شکل

.۱-۴۸)

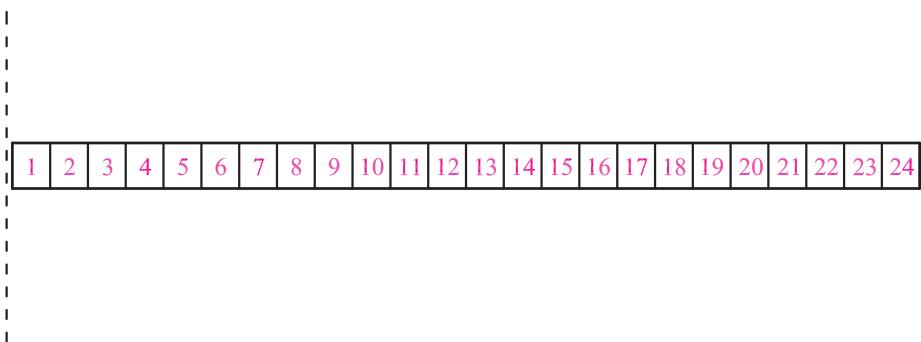

شکل ۱-۴۸


۹- با توجه به جدول ۱-۴۷ ۱ سیم پیچ فاز U_2 و U_1 را روی شکل (۱-۴۹) رسم کنید.

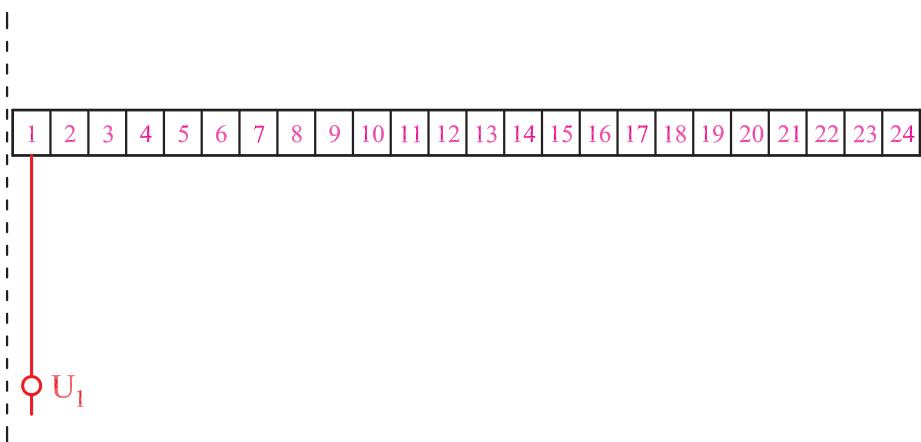

شکل ۱-۴۹

با توجه به جدول ۱-۴۷ سیم پیج فاز W_2 و W_1 را روی

شکل ۱-۵۰ ترسیم کنید.

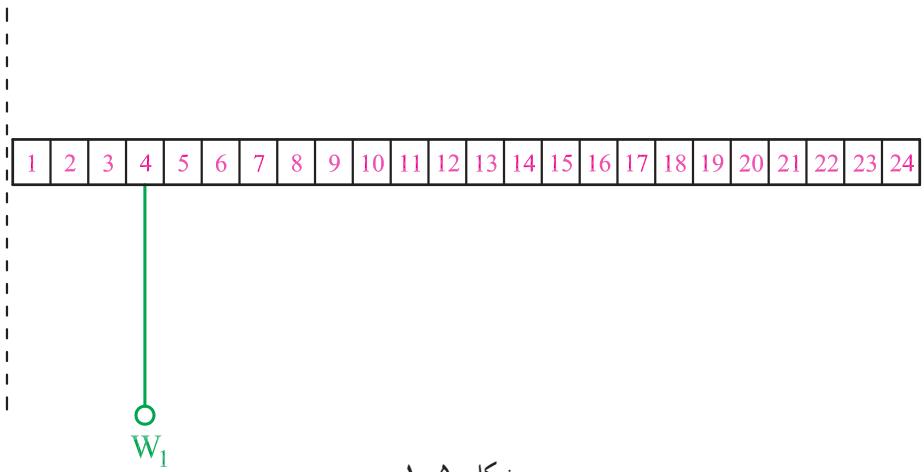

۱- دیاگرام را روی شکل ۱-۵۱ (۱-۵۱) کامل کنید و براساس

نقطه‌ی A از منحنی دوفاز، دیاگرام کامل شده را قطب‌بندی

کنید. فاز L_2 را از طریق خازن تأمین کنید.

